

Rapport de mission de repérage du plomb avant travaux dans un immeuble bâti

(Selon Norme NF X 46-035 de Juin 2021)



BIEN IMMOBILIER CONCERNE :

Ugecam Auvergne Limousin
5 Av. de la Duchesse de Fontange
15800 Vic-sur-Cère

Propriétaire

UGECAM ORLEANS
18 RUE THEOPHILE CHOLLET
45000 ORLEANS

Demandeur

UGECAM ORLEANS
18 RUE THEOPHILE CHOLLET
45000 ORLEANS

Nature des travaux : **Rénovation / Réhabilitation : OUI** **Démolition : NON**

Programme des travaux : Voir chapitre I.3

Date du rapport : 02/03/2026

Date de visite : 23/02/2026

Nombre de pages : 36

Fait à : 63063 CLERMONT-
FERRAND Cedex 1

Référence du dossier : 2602CRACL
- BI12970000002710

Le présent rapport est établi par :
Geraud VAURS

Contrat d'assurance :
AXA / n° 37503519275087 / échéance 31/12/2026

Révision	Date	Objet
Version initiale	02/03/2026	Edition initiale

Nota : Toute nouvelle version de rapport annule et remplace les versions précédentes.

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

Sommaire

I.	CADRE DE LA MISSION	3
1.	Objet de la mission	3
2.	Références règlementaires et normatives	3
3.	Programme des travaux du donneur d'ordre	4
4.	Périmètre du repérage (locaux et parties de locaux concernés)	4
5.	Description du bien	5
II.	METHODOLOGIE EMPLOYEE	6
1.	Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb	6
2.	Stratégie de mesurage	6
3.	Présentation des résultats	7
III.	PROTOCOLE DU REPERAGE.....	7
1.	Identification des locaux	7
2.	Identification des zones	7
3.	Identification des revêtements	7
4.	Identification des unités de repérage et substrat.....	8
IV.	INFORMATIONS CONCERNANT LE SPECTROMETRE.....	9
V.	DEROULEMENT DE LA MISSION	10
1.	Prestations réalisées :	10
2.	Personnes présentes lors de la visite :	10
3.	Informations complémentaires sur la visite	10
4.	Documents communiqués à Socotec dans le cadre de la présente mission	10
5.	Plans des parties d'immeuble concernées par la mission.....	10
VI.	RESULTATS DETAILLES	11
	Annexe 1 - REPERAGE DES LOCAUX.....	23
	Annexe 2 - REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE	31
	Annexe 3 - AUTRES DOCUMENTS / PV ANALYSES.....	32
	Annexe 4 - ATTESTATION D'ASSURANCE.....	33
	Annexe 5 - ATTESTATION DU FABRICANT DE L'ANALYSEUR XRF	34
	Annexe 6 - NOTICE D'INFORMATION	35

I. CADRE DE LA MISSION

1. OBJET DE LA MISSION

La mission confiée à SOCOTEC a pour objet l'identification, la localisation des revêtements, matériaux et produits de construction contenant du plomb susceptibles d'être impactés, directement ou indirectement, au cours des travaux de rénovation/réhabilitation ou de démolition définis préalablement à la mission, dans l'immeuble bâti considéré. L'altération de ces revêtements, matériaux et produits peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux.

La recherche se limite aux revêtements, matériaux et produits de construction impactés, directement ou indirectement, par les travaux.

Ce diagnostic n'est ni un Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP) ni un Diagnostic du Risque d'Intoxication au Plomb, qui relèvent des obligations prévues par le Code de la Santé Publique.

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux tels que :

- Peintures, enduits, vernis, papiers (comprenant une feuille de plomb entrecollée), tissus muraux peints, colle (surtout en utilisation au sein de monuments historiques pour des toiles marouflées)
- Feuilles de plomb laminé (couverture, accessoire de couverture ou d'étanchéité, isolation phonique), canalisations en plomb, sertissage de vitraux, câbles gainés de plomb, éléments décoratifs en plomb etc.

Les PVC et les glaçages de faïences et de carrelages peuvent contenir du plomb. Cependant, au regard du faible potentiel d'émission de poussières de plomb de ces matériaux, compte-tenu de la nature des travaux généralement effectuée, leur recherche n'a pas été incluse dans le domaine d'application de la norme NF X 46 035 relative à la recherche de plomb avant travaux dans les revêtements, matériaux et produits de construction.

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

2. REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES

- > Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
- > Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants
- > Norme NF X 46-031 d'avril 2008 relative à l'analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb
- > Norme NF X 46-035 de juin 2021 relative à la recherche de plomb avant travaux dans les revêtements, matériaux et produits de construction

3. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Ce paragraphe est consacré à la description détaillée des travaux envisagés afin de permettre au diagnostiqueur de définir la stratégie de mesures la plus adaptée. En l'absence de programme détaillé fourni par le donneur d'ordre, notre responsabilité ne saurait être engagée sur la stratégie de mesure ou le périmètre de repérage établi.

PROGRAMME DE TRAVAUX TRANSMIS PAR LE DONNEUR D'ORDRE :

Mise en place d'un nouveau réseau d'oxygène.

Création de chambre au R+3, R+4 et R+5.

Rénovation des salles de bain au R+5 au niveau des revêtements de sol, conduits de ventilation et cabine de douche.

TABLEAU DE RECENSEMENT DES TRAVAUX ÉTABLI PAR LE DONNEUR D'ORDRE (si transmis au préalable)

Local / Structure	Nature des travaux	Entreprise Intervenant
Néant		

4. PERIMETRE DU REPERAGE (LOCAUX ET PARTIES DE LOCAUX CONCERNES)

Parties d'immeubles visitées :

Niveaux	Locaux
UGEAM / Rez-de-chaussée	Façade Sud
UGEAM / Rez-de-chaussée	Salle de commande
UGEAM / Rez-de-chaussée	Dégagement
UGEAM / Rez-de-chaussée	Local poubelle
UGEAM / 1er étage	Dégagement
UGEAM / 2ème étage	Dégagement
UGEAM / 3ème étage	Dégagement
UGEAM / 3ème étage	Stockage 1
UGEAM / 3ème étage	Stockage 2
UGEAM / 3ème étage	WC
UGEAM / 4ème étage	Dégagement
UGEAM / 4ème étage	Salle réunion
UGEAM / 4ème étage	Stockage 1
UGEAM / 4ème étage	Stockage 2
UGEAM / 4ème étage	WC
UGEAM / 5ème étage	Salle de bain 511
UGEAM / 5ème étage	Salle de bain 503
UGEAM / 5ème étage	Salle de bain 508
UGEAM / 5ème étage	Salle de réunion
UGEAM / 5ème étage	Dégagement
UGEAM / 5ème étage	Salle de bain 510
UGEAM / 5ème étage	Salle de bain 512
UGEAM / 5ème étage	Salle de bain 501
UGEAM / 5ème étage	Salle de bain 505
UGEAM / 5ème étage	Salle de bain 506
UGEAM / 5ème étage	Salle de bain 507
UGEAM / 5ème étage	Salle de bain 509
UGEAM / 5ème étage	Salle de bain 502
UGEAM / 5ème étage	Salle de bain 501B
UGEAM / 5ème étage	Salle de bain 501A
UGEAM / 5ème étage	Salle de bain commune

Parties d'immeubles non visitées :

Niveaux	Locaux
Néant	

Éléments non contrôlables (le cas échéant) :

Local	Parties du local	Raisons
Néant		

5. DESCRIPTION DU BIEN

Activité principale de l'immeuble : Autres
Année de construction : <1997

II. METHODOLOGIE EMPLOYEE

La recherche et la mesure du plomb ont été réalisées selon le cadre réglementaire défini précédemment, et selon les modalités de la norme NF X 46-035 de Juin 2021.

L'identification des locaux, zones, revêtements, matériaux, produits et des unités de repérage sont fonction de la nature et de la localisation des travaux effectués. Le diagnostiqueur définit sous sa seule responsabilité le choix des locaux et unités de repérage qui doivent faire l'objet d'un repérage (fluorescence X et / ou prélèvement).

Seules les unités de repérage impactées par les travaux font l'objet de mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

Une vérification du bon fonctionnement de l'appareil est réalisée avant la campagne de mesure, après tout redémarrage de l'analyseur et en fin de campagne.

En cas d'impossibilité de mesure par fluorescence X sur le revêtement, matériau, produit visé, l'auteur du constat peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb total.

En cas d'unité de repérage située à une hauteur supérieure à 3 mètres, il appartient au donneur d'ordre de prendre les dispositions nécessaires, en accord avec la réglementation du travail, pour permettre à l'opérateur de repérage de réaliser les mesures de concentration en plomb sur celle-ci, faute de quoi le constat n'aurait de valeur que pour les unités diagnostiquées.

Il appartient également au donneur d'ordre de procéder aux opérations de démontage des éléments masquant les revêtements ou matériaux concernés par le périmètre de repérage et de faire procéder au démontage nécessitant des outillages et / ou aux investigations approfondies destructives demandées par l'opérateur de repérage.

1. VALEUR DE REFERENCE UTILISEE POUR LA MESURE DU PLOMB

En l'absence de valeur-seuil réglementaire de prise en compte du risque plomb dans le cadre de cette mission, le présent rapport n'a pas vocation à conclure sur le niveau de risques que présentent les revêtements ou les matériaux identifiés comme contenant du plomb.

Il appartient aux donneurs d'ordre et entreprises intervenantes de choisir la technique d'intervention la moins polluante et de définir les mesures de prévention des risques et d'hygiène adaptées à chaque situation de travail.

Les valeurs mesurées renseignent aussi sur la nature des composés. Dans la pratique les valeurs élevées mettent en évidence la présence de céruse ou de minium de plomb. Les valeurs faibles ($< 1\text{mg/cm}^2$) peuvent révéler la présence de siccatif de plomb (colle papier peint, peinture) ou d'impuretés dans les matériaux (support métallique, parpaings,...).

2. STRATEGIE DE MESURAGE

Dans chaque local, toutes les unités de repérage identifiées au préalable dans les zones de repérage font l'objet de mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

Le nombre de mesures est défini selon l'étendue de l'unité de repérage et de la nature des travaux.

Pour une unité de repérage définie, au moins deux mesures sont effectuées. Si les résultats sont cohérents, l'unité de repérage est validée. Si les résultats sont incohérents, l'unité de repérage définie initialement est décomposée en plusieurs unités de repérage distinctes et les mesures sont complétées jusqu'à obtenir des résultats cohérents pour la ou les unités de repérage définie(s).

Ces mesures sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ...). Sur chaque unité de repérage, les mesures sont réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte

Pour les unités de repérage qui ont des surfaces ou des longueurs importantes, il est procédé à des mesures complémentaires.

Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements, il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire.

3. PRESENTATION DES RESULTATS

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le(s) croquis et dans le(s) tableau(x) des mesures est la suivante :

- > La zone de l'accès au local est nommée « A » et est reportée sur le(s) croquis ; les autres zones sont nommées « B », « C », « D », ... dans le sens des aiguilles d'une montre ;

Les unités de repérage (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet de mesures sont classées dans le(s) tableau(x) des mesures.

Nota : Une unité de repérage définit soit :

- un ou plusieurs éléments de construction, finition ou décoration, ayant a priori un même substrat, un même revêtement et un même historique en matière de construction et de revêtement
- un matériau ayant a priori un même historique en matière de construction.

III. PROTOCOLE DU REPERAGE

1. IDENTIFICATION DES LOCAUX

L'auteur du constat dresse la liste détaillée :

- des locaux ;
- des ouvrages extérieurs (façades, couvertures, clôtures etc.).

Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc.

Une cage d'escalier est découpée en plusieurs locaux. Sont considérés comme locaux distincts :

- > chaque palier ;
- > chaque partie de cage d'escalier située entre deux paliers ;
- > gaine d'ascenseur.

En vue d'assurer la cohérence de ce découpage, le hall d'entrée pourra être assimilé au palier du rez-de-chaussée.

2. IDENTIFICATION DES ZONES

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local ou ouvrage extérieur en plusieurs zones qu'il identifie sur le croquis. Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local.

Selon la convention établie, une lettre est attribuée à chaque « zone » du local (A, B, C et D). On appelle « zone A » le mur par lequel on accède au local. Les zones suivantes sont désignées dans le sens horaire.

Une unité de repérage (porte, fenêtre, ...) peut être associée à une « zone ».

3. IDENTIFICATION DES REVETEMENTS

Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction.

Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anticorrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons.

Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb.

D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

Les PVC et les glaçages de faïences et de carrelages peuvent contenir du plomb. Cependant, au regard du faible potentiel d'émission de poussières de plomb de ces matériaux, compte-tenu de la nature des travaux généralement

effectuée, leur recherche n'a pas été incluse dans le domaine d'application de la norme NF X 46 035 relative à la recherche de plomb avant travaux dans les revêtements, matériaux et produits de construction. Sauf demande du donneur d'ordre, il n'est pas réalisé de mesures sur ces matériaux.

4. IDENTIFICATION DES UNITES DE REPERAGE ET SUBSTRAT

Dans chaque local, toutes les surfaces susceptibles d'avoir un revêtement contenant du plomb sont analysées ou incluses dans une unité de repérage à analyser.

Cela comprend aussi les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb (papier peint, toile de verre, moquette murale, etc.), car un matériau contenant du plomb peut exister en dessous. L'auteur du constat identifie le substrat de l'unité de repérage par examen visuel et en fonction des caractéristiques physiques du matériau, et le revêtement apparent de l'unité de repérage.

Par substrat, on entend un matériau sur lequel un revêtement est appliqué (plâtre, bois, brique, métal, etc.).

Une unité de repérage définit soit :

- Un ou plusieurs éléments de construction, finition ou décoration, ayant a priori un même substrat, un même revêtement et un même historique en matière de construction et de revêtement ;
- Un matériau ayant a priori un même historique en matière de construction (exemple : solin en plomb)

Une unité de repérage peut être constituée d'un ensemble d'éléments situés dans des locaux et niveaux différents.

Une unité de repérage se définit a minima avec les critères suivants : le niveau, le local, la zone, le produit ou matériau, le substrat, le revêtement.

Peuvent constituer une seule et même unité de repérage :

- > l'ensemble des plinthes d'un même local ;
- > l'ensemble des boiseries, décorations d'un même local ;
- > une porte et son huisserie dans un même local ;
- > une fenêtre et son huisserie dans un même local ;
- > l'ensemble des modénatures d'une façade.

Constituent des unités de repérage distinctes :

- > les différents murs d'une même pièce ;
- > des éléments de construction de substrats différents (tels qu'un pan de bois et le reste de la paroi murale à laquelle il appartient) ;
- > les côtés extérieur et intérieur d'une porte ou d'une fenêtre ;
- > des éléments situés dans des locaux différents, même contigus (tels que les 2 faces d'une porte, d'une fenêtre, d'une cloison mobile... car elles ont pu être peintes par des peintures différentes) ;
- > une allège ou une embrasure et la paroi murale à laquelle elle appartient.

Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, l'auteur du constat en tient compte pour une définition plus précise des unités de repérage.

Dans une partie de cage d'escalier, sont aussi considérés comme unités de repérage distinctes :

- > l'ensemble des marches ;
- > l'ensemble des contremarches ;
- > l'ensemble des balustres ;
- > le limon ;
- > la crémaillère ;
- > la main courante ;
- > le plafond.

IV. INFORMATIONS CONCERNANT LE SPECTROMETRE

Nom du fabricant de l'appareil	FONDIS	
Modèle de l'appareil	FENX	
N° de série de l'appareil	2-0513	
Nature du radionucléide	Cd109	
Date du dernier chargement de la source	26/08/2024 00:00:00	Activité à cette date et durée de vie : 850 Mbq
Autorisation ASN (DGSNR) Remplacé par Déclaration au 1 ^{er} Janvier 2019	N° T630428_CODEP-LYO-2022-006908	Date de déclaration 07/02/2022 00:00:00
	Date de fin de validité de l'autorisation Déclaration ASN / m ^{ai} 2022	
Nom du titulaire de l'autorisation ASN (DGSNR)	DELATTRE Olivier	
Nom de la Personne Compétente en Radioprotection (PCR)	HOMBERT Clotilde	

Étalon : NIST SRM2573 1.04mg/cm²

Vérification de la justesse de l'appareil	n° de mesure	Date de la vérification	Concentration (mg/cm ²)
Etalonnage entrée	1	23/02/2026	0,31 (+/- 0,1)
Etalonnage sortie	232	23/02/2026	0,31 (+/- 0,1)

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon.

En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

Ces vérifications sont effectuées selon les modalités définies par le fabricant de l'appareil.

V. DEROULEMENT DE LA MISSION

1. PRESTATIONS REALISEES :

- ☒ Entretien préalable et recueil des informations relatives à l'immeuble.
- ☒ Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des revêtements, matériaux, produits susceptibles de contenir du plomb concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.
- ☒ Mesures, avec un appareil à fluorescence X, de la concentration en plomb des revêtements, matériaux, produits repérés.
- ☐ Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC
Laboratoire(s) d'analyse : Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse
- ☒ Enregistrement des données sur les revêtements, produits et matériaux repérés.
- ☒ Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.

2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE :

Accompagnateur(s) :

> Nom: Julien MANHES

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Etat d'occupation des locaux lors de notre visite :

Vide

Autres informations sur le déroulement de la mission :

Le diagnostic se limite aux zones rendues visibles et accessibles.

Les zones situées derrière les doublages des murs et plafonds n'ont pas été visitées par défaut d'accès.

Nous nous engageons, lors d'une autre visite, à compléter le diagnostic sur les zones ayant été rendues accessibles.

4. DOCUMENTS COMMUNIQUEES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION

Documents remis
Néant

5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION

Les plans/schémas des parties d'immeubles concernées par la mission sont les suivants :

Etage	Intitulé du plan
UGE CAM Auvergne	Plan de masse
UGE CAM Auvergne	Rez-de-chaussée
UGE CAM	R+1
UGE CAM	R+2
UGE CAM	R+3
UGE CAM	R+4
UGE CAM	R+5

VI. RESULTATS DETAILLES

Analyses par fluorescence X :

UGECAM / Rez-de-chaussée - Façade Sud

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Mur	B	Pierre	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	B	Enduit ciment	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
Nombre d'unités de diagnostic : 2								

UGECAM / Rez-de-chaussée - Local poubelle

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
2	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,08	+/- 0,1	
3					Mur (partie haute)	0,04	+/- 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 1								

UGECAM / Rez-de-chaussée - Salle de commande

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
4	Mur	C	placoplâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,03	+/- 0,1	
5					Mur (partie haute)	0,09	+/- 0,1	
-	Mur	C	Isolant	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
Nombre d'unités de diagnostic : 2								

UGECAM / Rez-de-chaussée - Dégagement

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
6	Sol		Béton	revêtement plastique (lino)	Sol (mesure 1)	0,05	+/- 0,1	
7					Sol (mesure 2)	0,04	+/- 0,1	
8	Mur	D	Enduit	toile de verre peinte	Mur (partie basse)	0,06	+/- 0,1	
9					Mur (partie haute)	0,07	+/- 0,1	
-	Plafond		dalles de faux-plafond	brut	Plafond (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
								règlementation
10	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,03	+/- 0,1	
11					Plafond (mesure 2)	0,09	+/- 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 4								

UGECAM / 1er étage - Dégagement

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
12	Sol		béton	revêtement plastique (lino)	Sol (mesure 1)	0,04	+/- 0,1	
13					Sol (mesure 2)	0,04	+/- 0,1	
14	Mur	D	enduit	toile de verre peinte	Mur (partie basse)	0,06	+/- 0,1	
15					Mur (partie haute)	0,06	+/- 0,1	
16	Plafond		plâtre	peinture	Plafond (mesure 1)	0,03	+/- 0,1	
17					Plafond (mesure 2)	0,02	+/- 0,1	
-	Plafond (P2)		dalles de faux-plafond	brut	Plafond (P2) (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
Nombre d'unités de diagnostic : 4								

UGECAM / 2ème étage - Dégagement

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
18	Sol		béton	revêtement plastique (lino)	Sol (mesure 1)	0	+/- 0,1	
19					Sol (mesure 2)	0,02	+/- 0,1	
20	Mur	D	enduit	toile de verre peinte	Mur (partie basse)	0,04	+/- 0,1	
21					Mur (partie haute)	0,09	+/- 0,1	
-	Plafond (P1)		dalles de faux-plafond	brut	Plafond (P1) (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
22	Plafond (P2)		Enduit	Peinture	Plafond (P2) (mesure 1)	0,08	+/- 0,1	
23					Plafond (P2) (mesure 2)	0,05	+/- 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 4								

UGECAM / 3ème étage - Dégagement

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
24	Sol		béton	revêtement plastique (lino)	Sol (mesure 1)	0	+/- 0,1	
25					Sol (mesure 2)	0	+/- 0,1	
26	Mur	D	enduit	toile de verre peinte	Mur (partie basse)	0,01	+/- 0,1	
27					Mur (partie haute)	0,01	+/- 0,1	
28	Plafond (P1)		Enduit	peinture	Plafond (P1) (mesure 1)	0,05	+/- 0,1	
29					Plafond (P1) (mesure 2)	0,07	+/- 0,1	
-	Plafond (P2)		dalles de faux-plafond	brut	Plafond (P2) (Non mesurée)			Partie non visée par

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
								la réglementation
Nombre d'unités de diagnostic : 4								

UGE CAM / 3ème étage - Stockage 1

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
30	Sol		plancher bois	revêtement plastique (lino)	Sol (mesure 1)	0,05	+/- 0,1	
31					Sol (mesure 2)	0,06	+/- 0,1	
32	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0	+/- 0,1	
33					Plinthes (mesure 2)	0,07	+/- 0,1	
34	Mur	E	placoplâtre	toile de verre peinte	Mur (partie basse)	0,03	+/- 0,1	
35					Mur (partie haute)	0,07	+/- 0,1	
36	Mur	F	placoplâtre	toile de verre peinte	Mur (partie basse)	0,06	+/- 0,1	
37					Mur (partie haute)	0,03	+/- 0,1	
-	Plafond (P1)		dalles de faux-plafond	brut	Plafond (P1) (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
38	Plafond (P2)		Enduit	Peinture	Plafond (P2) (mesure 1)	0,04	+/- 0,1	
39					Plafond (P2) (mesure 2)	0,02	+/- 0,1	
-	Mur	D	placoplâtre	faïence	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	E	placoplâtre	faïence	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
Nombre d'unités de diagnostic : 8								

UGE CAM / 3ème étage - Stockage 2

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
40	Sol		plancher bois	revêtement plastique (lino)	Sol (mesure 1)	0,09	+/- 0,1	
41					Sol (mesure 2)	0,03	+/- 0,1	
42	Plinthes		bois	peinture	Plinthes (mesure 1)	0,09	+/- 0,1	
43					Plinthes (mesure 2)	0	+/- 0,1	
44	Mur	B	Enduit	toile de verre peinte	Mur (partie basse)	0,02	+/- 0,1	
45					Mur (partie haute)	0,06	+/- 0,1	
46	Plafond (P1)		Enduit	peinture	Plafond (P1) (mesure 1)	0	+/- 0,1	
47					Plafond (P1) (mesure 2)	0,08	+/- 0,1	
-	Plafond (P2)		dalles de faux-plafond	brut	Plafond (P2) (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
Nombre d'unités de diagnostic : 5								

UGECAM / 3ème étage - WC

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
48	Sol		plancher bois	revêtement plastique (lino)	Sol (mesure 1)	0,08	+/- 0,1	
49					Sol (mesure 2)	0,07	+/- 0,1	
-	Mur inférieur	A	placoplâtre	faïence	Mur inférieur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur inférieur	B	placoplâtre	faïence	Mur inférieur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur inférieur	C	placoplâtre	faïence	Mur inférieur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur inférieur	D	placoplâtre	faïence	Mur inférieur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
50	Mur supérieur	A	placoplâtre	toile de verre peinte	Mur supérieur (partie basse)	0,05	+/- 0,1	
51					Mur supérieur (partie haute)	0,07	+/- 0,1	
52	Mur supérieur	B	placoplâtre	toile de verre peinte	Mur supérieur (partie basse)	0,03	+/- 0,1	
53					Mur supérieur (partie haute)	0,04	+/- 0,1	
54	Mur supérieur	C	placoplâtre	toile de verre peinte	Mur supérieur (partie basse)	0,07	+/- 0,1	
55					Mur supérieur (partie haute)	0,09	+/- 0,1	
56	Mur supérieur	D	placoplâtre	toile de verre peinte	Mur supérieur (partie basse)	0,02	+/- 0,1	
57					Mur supérieur (partie haute)	0,09	+/- 0,1	
58	Plafond (P1)		Enduit	Peinture	Plafond (P1) (mesure 1)	0,04	+/- 0,1	
59					Plafond (P1) (mesure 2)	0,03	+/- 0,1	
60	Porte intérieure (P1)	A	Bois	Peinture	Porte intérieure (P1) (partie basse)	0,07	+/- 0,1	
61					Porte intérieure (P1) (partie haute)	0,03	+/- 0,1	
62	Huisserie Porte intérieure (P1)	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte intérieure (P1) (partie basse)	0,03	+/- 0,1	
63					Huisserie Porte intérieure (P1) (partie haute)	0,06	+/- 0,1	
64	Porte extérieure (P1)	A	Bois	Peinture	Porte extérieure (P1) (partie basse)	0	+/- 0,1	
65					Porte extérieure (P1) (partie haute)	0,02	+/- 0,1	
66	Huisserie Porte extérieure (P1)	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte extérieure (P1) (partie basse)	0,02	+/- 0,1	
67					Huisserie Porte extérieure (P1) (partie haute)	0,08	+/- 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

UGECAM / 4ème étage - Dégagement

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
68	Sol		plancher bois	revêtement plastique (lino)	Sol (mesure 1)	0,08	+/- 0,1	
69					Sol (mesure 2)	0,09	+/- 0,1	
70	Mur	D	Enduit	toile de verre peinte	Mur (partie basse)	0,06	+/- 0,1	
71					Mur (partie haute)	0	+/- 0,1	
-	Plafond		dalles de faux-plafond	brut	Plafond (Non mesurée)			Partie non visée par la

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
								règlementation
-	Plafond		placoplâtre	brut	Plafond (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
Nombre d'unités de diagnostic : 4								

UGE CAM / 4ème étage - Salle réunion

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
72	Sol		plancher bois	revêtement plastique (lino)	Sol (mesure 1)	0,09	+/- 0,1	
73					Sol (mesure 2)	0,01	+/- 0,1	
74	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,05	+/- 0,1	
75					Plinthes (mesure 2)	0,05	+/- 0,1	
76	Mur	A	placoplâtre	toile de verre peinte	Mur (partie basse)	0,04	+/- 0,1	
77					Mur (partie haute)	0,07	+/- 0,1	
78	Mur	C	placoplâtre	toile de verre peinte	Mur (partie basse)	0,01	+/- 0,1	
79					Mur (partie haute)	0,03	+/- 0,1	
80	Mur	B	Enduit	toile de verre peinte	Mur (partie basse)	0,08	+/- 0,1	
81					Mur (partie haute)	0,02	+/- 0,1	
82	Mur	D	Enduit	toile de verre peinte	Mur (partie basse)	0,03	+/- 0,1	
83					Mur (partie haute)	0,01	+/- 0,1	
84	Plafond		placoplâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,07	+/- 0,1	
85					Plafond (mesure 2)	0,07	+/- 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 7								

UGE CAM / 4ème étage - Stockage 1

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
86	Sol		plancher bois	revêtement plastique (lino)	Sol (mesure 1)	0,09	+/- 0,1	
87					Sol (mesure 2)	0,09	+/- 0,1	
88	Plinthes		bois	peinture	Plinthes (mesure 1)	0,09	+/- 0,1	
89					Plinthes (mesure 2)	0,02	+/- 0,1	
90	Mur	B	enduit	toile de verre peinte	Mur (partie basse)	0,09	+/- 0,1	
91					Mur (partie haute)	0,02	+/- 0,1	
92	Mur	D	enduit	toile de verre peinte	Mur (partie basse)	0,07	+/- 0,1	
93					Mur (partie haute)	0,02	+/- 0,1	
94	Mur	A	placoplâtre	toile de verre peinte	Mur (partie basse)	0,07	+/- 0,1	
95					Mur (partie haute)	0,03	+/- 0,1	
96	Mur	C	placoplâtre	toile de verre peinte	Mur (partie basse)	0,08	+/- 0,1	
97					Mur (partie haute)	0,03	+/- 0,1	
98	Mur	E	placoplâtre	toile de verre peinte	Mur (partie basse)	0,01	+/- 0,1	
99					Mur (partie haute)	0,01	+/- 0,1	
100	Mur	F	placoplâtre	toile de verre peinte	Mur (partie basse)	0,05	+/- 0,1	
101					Mur (partie haute)	0,06	+/- 0,1	
-	Mur	C	placoplâtre	faïence	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Mur	D	placoplâtre	faïence	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	E	placoplâtre	faïence	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
102	Plafond		placoplâtre	peinture	Plafond (mesure 1)	0,09	+/- 0,1	
103					Plafond (mesure 2)	0,04	+/- 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 12								

UGECAM / 4ème étage - Stockage 2

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
104	Sol		plancher bois	revêtement plastique (lino)	Sol (mesure 1)	0,01	+/- 0,1	
105					Sol (mesure 2)	0,09	+/- 0,1	
106	Plinthes		bois	peinture	Plinthes (mesure 1)	0	+/- 0,1	
107					Plinthes (mesure 2)	0,01	+/- 0,1	
108	Mur	A	placoplâtre	toile de verre peinte	Mur (partie basse)	0,01	+/- 0,1	
109					Mur (partie haute)	0,02	+/- 0,1	
110	Mur	C	placoplâtre	toile de verre peinte	Mur (partie basse)	0,03	+/- 0,1	
111					Mur (partie haute)	0,06	+/- 0,1	
112	Mur	E	placoplâtre	toile de verre peinte	Mur (partie basse)	0,04	+/- 0,1	
113					Mur (partie haute)	0,08	+/- 0,1	
114	Mur	F	placoplâtre	toile de verre peinte	Mur (partie basse)	0,09	+/- 0,1	
115					Mur (partie haute)	0,06	+/- 0,1	
-	Mur	D	placoplâtre	faïence	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	E	placoplâtre	faïence	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
116	Mur	B	Enduit	toile de verre peinte	Mur (partie basse)	0,01	+/- 0,1	
117					Mur (partie haute)	0	+/- 0,1	
118	Mur	D	Enduit	toile de verre peinte	Mur (partie basse)	0,04	+/- 0,1	
119					Mur (partie haute)	0	+/- 0,1	
120	Plafond		placoplâtre	peinture	Plafond (mesure 1)	0,01	+/- 0,1	
121					Plafond (mesure 2)	0,06	+/- 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 11								

UGECAM / 4ème étage - WC

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
122	Sol		plancher bois	revêtement plastique (lino)	Sol (mesure 1)	0,05	+/- 0,1	
123					Sol (mesure 2)	0,03	+/- 0,1	
-	Mur inférieur	A	placoplâtre	faïence	Mur inférieur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
								règlementation
-	Mur inférieur	B	placoplâtre	faïence	Mur inférieur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur inférieur	C	placoplâtre	faïence	Mur inférieur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur inférieur	D	placoplâtre	faïence	Mur inférieur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
124	Mur supérieur	A	placoplâtre	toile de verre peinte	Mur supérieur (partie basse)	0,09	+/- 0,1	
125					Mur supérieur (partie haute)	0,01	+/- 0,1	
126	Mur supérieur	B	placoplâtre	toile de verre peinte	Mur supérieur (partie basse)	0,05	+/- 0,1	
127					Mur supérieur (partie haute)	0,05	+/- 0,1	
128	Mur supérieur	C	placoplâtre	toile de verre peinte	Mur supérieur (partie basse)	0	+/- 0,1	
129					Mur supérieur (partie haute)	0,08	+/- 0,1	
130	Mur supérieur	D	placoplâtre	toile de verre peinte	Mur supérieur (partie basse)	0,09	+/- 0,1	
131					Mur supérieur (partie haute)	0,09	+/- 0,1	
132	Plafond		placoplâtre	peinture	Plafond (mesure 1)	0,07	+/- 0,1	
133					Plafond (mesure 2)	0,09	+/- 0,1	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

UGECAM / 5ème étage - Salle de bain 511

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
134	Sol		plancher bois	revêtement plastique (lino)	Sol (mesure 1)	0,04	+/- 0,1	
135					Sol (mesure 2)	0,01	+/- 0,1	
136	Plafond		placoplâtre	peinture	Plafond (mesure 1)	0,08	+/- 0,1	
137					Plafond (mesure 2)	0,02	+/- 0,1	
-	Plinthe cabine de douche		PVC	brut	Plinthe cabine de douche (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation

Nombre d'unités de diagnostic : 3

UGECAM / 5ème étage - Salle de bain 503

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
138	Sol		plancher bois	revêtement plastique (lino)	Sol (mesure 1)	0,06	+/- 0,1	
139					Sol (mesure 2)	0,09	+/- 0,1	
140	Plafond		placoplâtre	peinture	Plafond (mesure 1)	0,06	+/- 0,1	
141					Plafond (mesure 2)	0,07	+/- 0,1	
-	Plinthe cabine de douche		pvc	brut	Plinthe cabine de douche (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
Nombre d'unités de diagnostic : 3								

UGECAM / 5ème étage - Salle de bain 508

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
142	Sol		plancher bois	revêtement plastique (lino)	Sol (mesure 1)	0,04	+/- 0,1	
143					Sol (mesure 2)	0,05	+/- 0,1	
144	Plafond		placoplâtre	peinture	Plafond (mesure 1)	0,05	+/- 0,1	
145					Plafond (mesure 2)	0,05	+/- 0,1	
-	Plinthe cabine de douche		pvc	brut	Plinthe cabine de douche (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
Nombre d'unités de diagnostic : 3								

UGECAM / 5ème étage - Salle de bain 510

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
146	Sol		plancher bois	revêtement plastique (lino)	Sol (mesure 1)	0,03	+/- 0,1	
147					Sol (mesure 2)	0,07	+/- 0,1	
148	Plafond		placoplâtre	peinture	Plafond (mesure 1)	0,04	+/- 0,1	
149					Plafond (mesure 2)	0,01	+/- 0,1	
-	Plinthe cabine de douche		pvc	brut	Plinthe cabine de douche (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
Nombre d'unités de diagnostic : 3								

UGECAM / 5ème étage - Salle de bain 512

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
150	Sol		plancher bois	revêtement plastique (lino)	Sol (mesure 1)	0,06	+/- 0,1	
151					Sol (mesure 2)	0	+/- 0,1	
152	Plafond		placoplâtre	peinture	Plafond (mesure 1)	0,09	+/- 0,1	
153					Plafond (mesure 2)	0,04	+/- 0,1	
-	Plinthe cabine de douche		pvc	brut	Plinthe cabine de douche (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
Nombre d'unités de diagnostic : 3								

UGECAM / 5ème étage - Salle de bain 501

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
154	Sol		plancher bois	revêtement plastique (lino)	Sol (mesure 1)	0,05	+/- 0,1	
155					Sol (mesure 2)	0,05	+/- 0,1	
156	Plafond		placoplâtre	peinture	Plafond (mesure 1)	0,08	+/- 0,1	
157					Plafond (mesure 2)	0,02	+/- 0,1	
-	Plinthe cabine de douche		pvc	brut	Plinthe cabine de douche (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
Nombre d'unités de diagnostic : 3								

UGECAM / 5ème étage - Salle de bain 505

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
158	Sol		plancher bois	revêtement plastique (lino)	Sol (mesure 1)	0,09	+/- 0,1	
159					Sol (mesure 2)	0,06	+/- 0,1	
160	Plafond		placoplâtre	peinture	Plafond (mesure 1)	0,09	+/- 0,1	
161					Plafond (mesure 2)	0,03	+/- 0,1	
-	Plinthe cabine de douche		pvc	brut	Plinthe cabine de douche (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
Nombre d'unités de diagnostic : 3								

UGECAM / 5ème étage - Salle de bain 506

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
162	Sol (S1)		plancher bois	revêtement plastique (lino)	Sol (S1) (mesure 1)	0,02	+/- 0,1	
163					Sol (S1) (mesure 2)	0,06	+/- 0,1	
164	Plafond (P1)		placoplâtre	peinture	Plafond (P1) (mesure 1)	0,04	+/- 0,1	
165					Plafond (P1) (mesure 2)	0,07	+/- 0,1	
-	Plinthe cabine de douche		pvc	brut	Plinthe cabine de douche (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
Nombre d'unités de diagnostic : 3								

UGECAM / 5ème étage - Salle de bain 507

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
166	Sol (S1)		plancher bois	revêtement plastique (lino)	Sol (S1) (mesure 1)	0	+/- 0,1	
167					Sol (S1) (mesure 2)	0,04	+/- 0,1	
168	Plafond (P1)		placoplâtre	peinture	Plafond (P1) (mesure 1)	0,03	+/- 0,1	
169					Plafond (P1) (mesure 2)	0,04	+/- 0,1	
-	Plinthe cabine de douche		pvc	brut	Plinthe cabine de douche (Non mesurée)			Partie non visée par la

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
								règlementation

Nombre d'unités de diagnostic : 3

UGECAM / 5ème étage - Salle de bain 509

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
170	Sol (S1)		plancher bois	revêtement plastique (lino)	Sol (S1) (mesure 1)	0	+/- 0,1	
171					Sol (S1) (mesure 2)	0,01	+/- 0,1	
172	Plafond (P1)		placoplâtre	peinture	Plafond (P1) (mesure 1)	0,03	+/- 0,1	
173					Plafond (P1) (mesure 2)	0	+/- 0,1	
-	Plinthe cabine de douche		pvc	brut	Plinthe cabine de douche (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation

Nombre d'unités de diagnostic : 3

UGECAM / 5ème étage - Salle de bain 502

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
174	Sol (S1)		plancher bois	revêtement plastique (lino)	Sol (S1) (mesure 1)	0,05	+/- 0,1	
175					Sol (S1) (mesure 2)	0,05	+/- 0,1	
176	Plafond (P1)		placoplâtre	peinture	Plafond (P1) (mesure 1)	0,04	+/- 0,1	
177					Plafond (P1) (mesure 2)	0,01	+/- 0,1	
-	Plinthe cabine de douche		pvc	brut	Plinthe cabine de douche (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation

Nombre d'unités de diagnostic : 3

UGECAM / 5ème étage - Salle de bain 501B

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
178	Sol (S1)		plancher bois	revêtement plastique (lino)	Sol (S1) (mesure 1)	0,06	+/- 0,1	
179					Sol (S1) (mesure 2)	0,06	+/- 0,1	
180	Plafond (P1)		placoplâtre	peinture	Plafond (P1) (mesure 1)	0,05	+/- 0,1	
181					Plafond (P1) (mesure 2)	0,02	+/- 0,1	
-	Plinthe cabine de douche		pvc	brut	Plinthe cabine de douche (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation

Nombre d'unités de diagnostic : 3

UGECAM / 5ème étage - Dégagement

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
182	Sol (S1)		plancher bois	revêtement plastique (lino)	Sol (S1) (mesure 1)	0,06	+/- 0,1	
183					Sol (S1) (mesure 2)	0,04	+/- 0,1	
184	Mur	D	enduit	toile de verre peinte	Mur (partie basse)	0	+/- 0,1	
185					Mur (partie haute)	0,05	+/- 0,1	

Nombre d'unités de diagnostic : 2

UGECAM / 5ème étage - Salle de réunion

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
186	Sol (S1)		plancher bois	revêtement plastique (lino)	Sol (S1) (mesure 1)	0,02	+/- 0,1	
187					Sol (S1) (mesure 2)	0,04	+/- 0,1	
188	Plinthes		bois	peinture	Plinthes (mesure 1)	0	+/- 0,1	
189					Plinthes (mesure 2)	0,09	+/- 0,1	
190	Mur	A	placoplâtre	toile de verre peinte	Mur (partie basse)	0,07	+/- 0,1	
191					Mur (partie haute)	0,05	+/- 0,1	
192	Mur	B	placoplâtre	toile de verre peinte	Mur (partie basse)	0	+/- 0,1	
193					Mur (partie haute)	0,06	+/- 0,1	
194	Mur	C	placoplâtre	toile de verre peinte	Mur (partie basse)	0,04	+/- 0,1	
195					Mur (partie haute)	0,09	+/- 0,1	
196	Mur	D	placoplâtre	toile de verre peinte	Mur (partie basse)	0,03	+/- 0,1	
197					Mur (partie haute)	0	+/- 0,1	
198	Mur	E	placoplâtre	toile de verre peinte	Mur (partie basse)	0,07	+/- 0,1	
199					Mur (partie haute)	0,05	+/- 0,1	
200	Mur	F	placoplâtre	toile de verre peinte	Mur (partie basse)	0,04	+/- 0,1	
201					Mur (partie haute)	0,07	+/- 0,1	
202	Mur	G	placoplâtre	toile de verre peinte	Mur (partie basse)	0,01	+/- 0,1	
203					Mur (partie haute)	0,03	+/- 0,1	
204	Mur	H	placoplâtre	toile de verre peinte	Mur (partie basse)	0,01	+/- 0,1	
205					Mur (partie haute)	0,07	+/- 0,1	
206	Mur	I	placoplâtre	toile de verre peinte	Mur (partie basse)	0,08	+/- 0,1	
207					Mur (partie haute)	0,03	+/- 0,1	
208	Mur	J	placoplâtre	toile de verre peinte	Mur (partie basse)	0,08	+/- 0,1	
209					Mur (partie haute)	0,08	+/- 0,1	
210	Mur	K	placoplâtre	toile de verre peinte	Mur (partie basse)	0,06	+/- 0,1	
211					Mur (partie haute)	0,07	+/- 0,1	
212	Mur	L	placoplâtre	toile de verre peinte	Mur (partie basse)	0,08	+/- 0,1	
213					Mur (partie haute)	0,02	+/- 0,1	
214	Mur	M	placoplâtre	toile de verre peinte	Mur (partie basse)	0,09	+/- 0,1	
215					Mur (partie haute)	0,01	+/- 0,1	
216	Mur	N	placoplâtre	toile de verre peinte	Mur (partie basse)	0,02	+/- 0,1	
217					Mur (partie haute)	0,09	+/- 0,1	
218	Mur	O	placoplâtre	toile de verre peinte	Mur (partie basse)	0,03	+/- 0,1	
219					Mur (partie haute)	0,08	+/- 0,1	
220	Mur	P	placoplâtre	toile de verre peinte	Mur (partie basse)	0,06	+/- 0,1	
221					Mur (partie haute)	0,09	+/- 0,1	
222	Mur	K	placoplâtre	toile de verre peinte	Mur (partie basse)	0	+/- 0,1	
223					Mur (partie haute)	0,09	+/- 0,1	
224	Mur	R	placoplâtre	toile de verre peinte	Mur (partie basse)	0,06	+/- 0,1	
225					Mur (partie haute)	0,09	+/- 0,1	
226	Mur	S	placoplâtre	toile de verre peinte	Mur (partie basse)	0,07	+/- 0,1	
227					Mur (partie haute)	0,02	+/- 0,1	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
228	Mur	T	placoplâtre	toile de verre peinte	Mur (partie basse)	0,06	+/- 0,1	
229					Mur (partie haute)	0,01	+/- 0,1	
230	Plafond (P1)		placoplâtre	peinture	Plafond (P1) (mesure 1)	0,04	+/- 0,1	
231					Plafond (P1) (mesure 2)	0,02	+/- 0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 23								

UGECAM / 5ème étage - Salle de bain 501A

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
232	Sol (S1)		plancher bois	revêtement plastique (lino)	Sol (S1) (mesure 1)	0,09	+/- 0,1	
233					Sol (S1) (mesure 2)	0,08	+/- 0,1	
234	Plafond (P1)		placoplâtre	peinture	Plafond (P1) (mesure 1)	0	+/- 0,1	
235					Plafond (P1) (mesure 2)	0,06	+/- 0,1	
-	Plinthe cabine de douche		pvc	brut	Plinthe cabine de douche (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
Nombre d'unités de diagnostic : 3								

UGECAM / 5ème étage - Salle de bain commune

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
236	Sol (S1)		plancher bois	revêtement plastique (lino)	Sol (S1) (mesure 1)	0,01	+/- 0,1	
237					Sol (S1) (mesure 2)	0,07	+/- 0,1	
238	Plafond (P1)		placoplâtre	peinture	Plafond (P1) (mesure 1)	0	+/- 0,1	
239					Plafond (P1) (mesure 2)	0,03	+/- 0,1	
-	Plinthe cabine de douche		pvc	brut	Plinthe cabine de douche (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
Nombre d'unités de diagnostic : 3								

Analyses chimiques en laboratoire :

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/g)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
Néant								

Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire.

Commentaires relatifs aux mesures incohérentes (le cas échéant) :

ANNEXE 1 - REPERAGE DES LOCAUX



Planche de repérage technique

N° planche: 1/7

Nom du plan:

UGEAM Auvergne - Plan de masse

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Clermont Ferrand
Parc Technologique de la Pardieu-19
Avenue Léonard de Vinci
63063 CLERMONT-FERRAND Cedex 1

Adresse du bien :

Ugecam Auvergne Limousin
5 Av. de la Duchesse de Fontange
15800 Vic-sur-Cère

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2602CRACL -
BI12970000002710
Rédacteur : Geraud VAURS
Date : 02/03/2026

Commentaires :

Planche de repérage technique

N° planche: 2/7

Nom du plan:

UGECAM Auvergne - Rez-de-chaussée

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Clermont Ferrand
Parc Technologique de la Pardieu-19
Avenue Léonard de Vinci
63063 CLERMONT-FERRAND Cedex 1

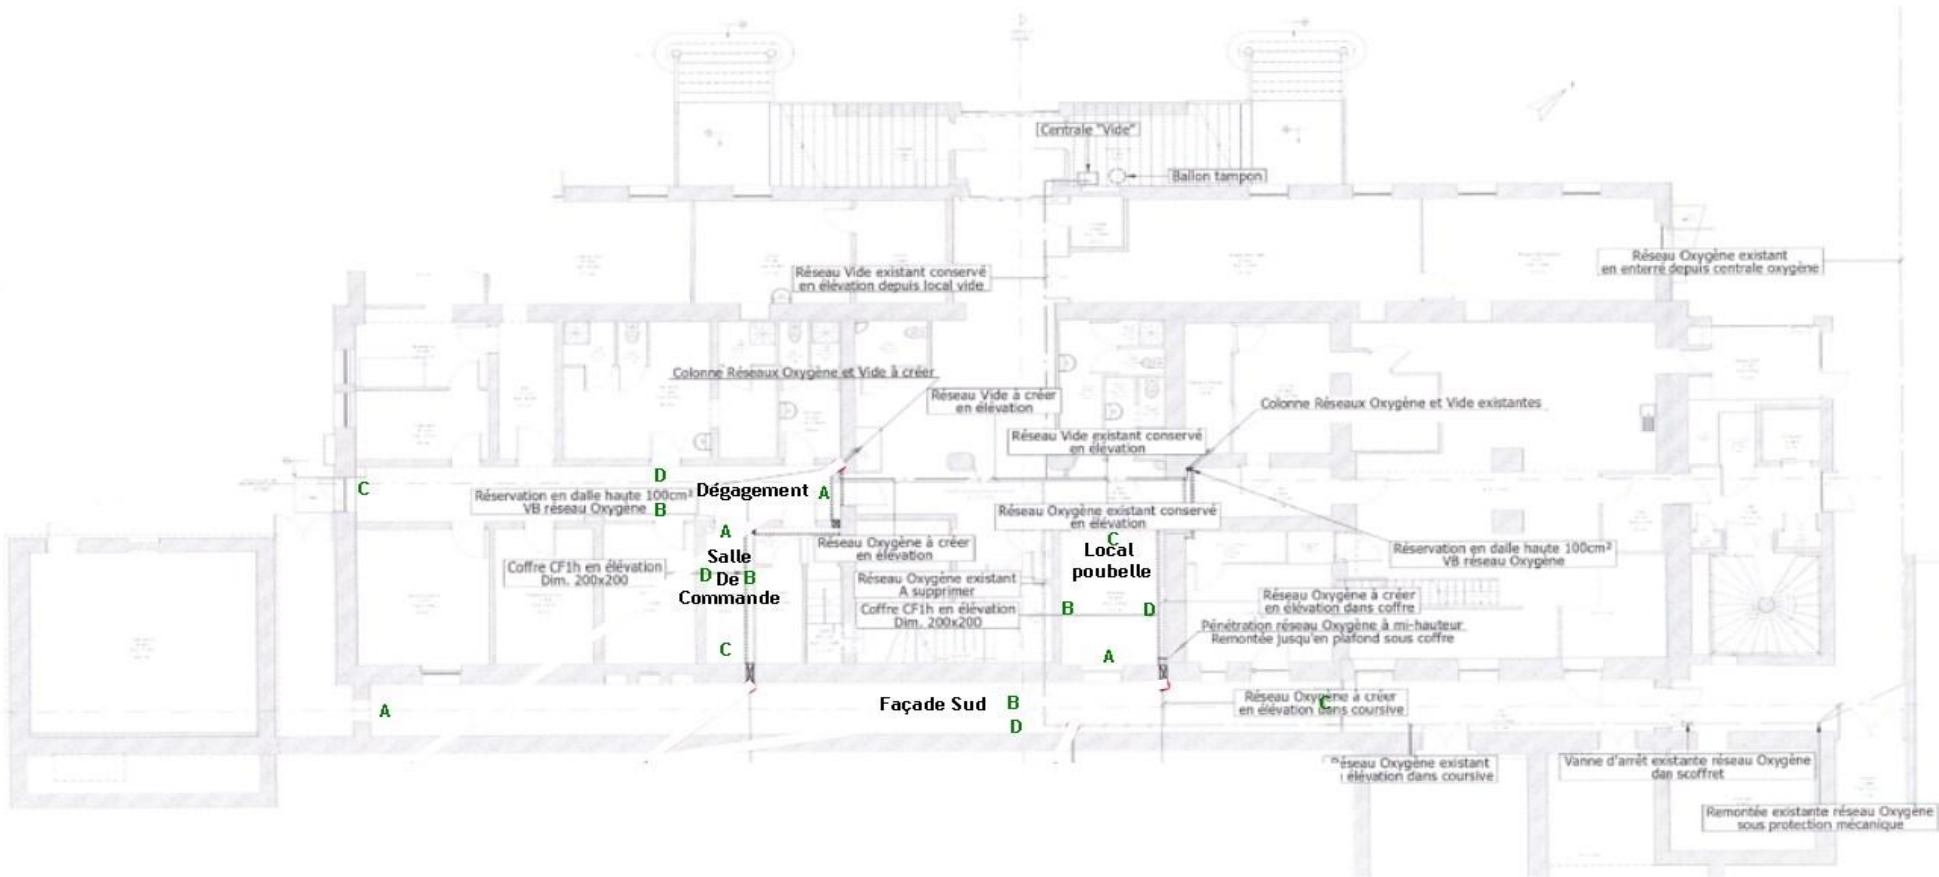
Adresse du bien :

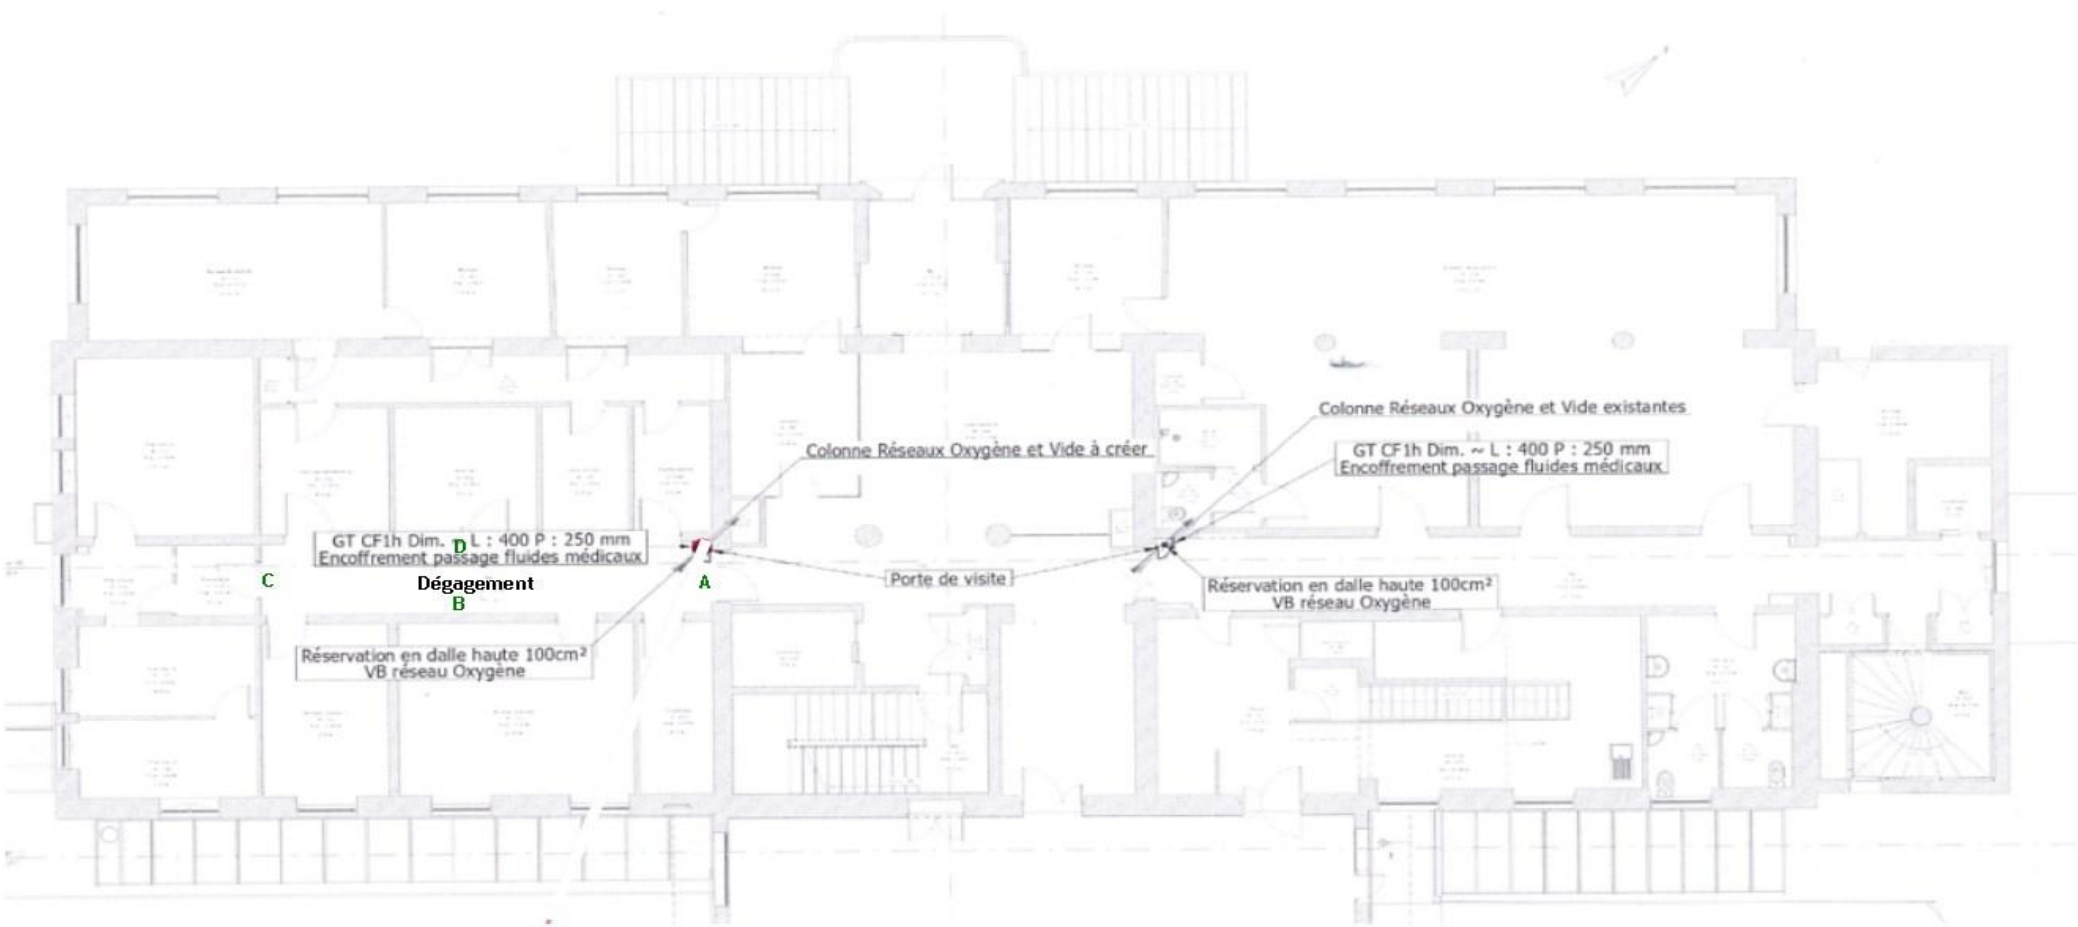
Ugecam Auvergne Limousin
5 Av. de la Duchesse de Fontange
15800 Vic-sur-Cère

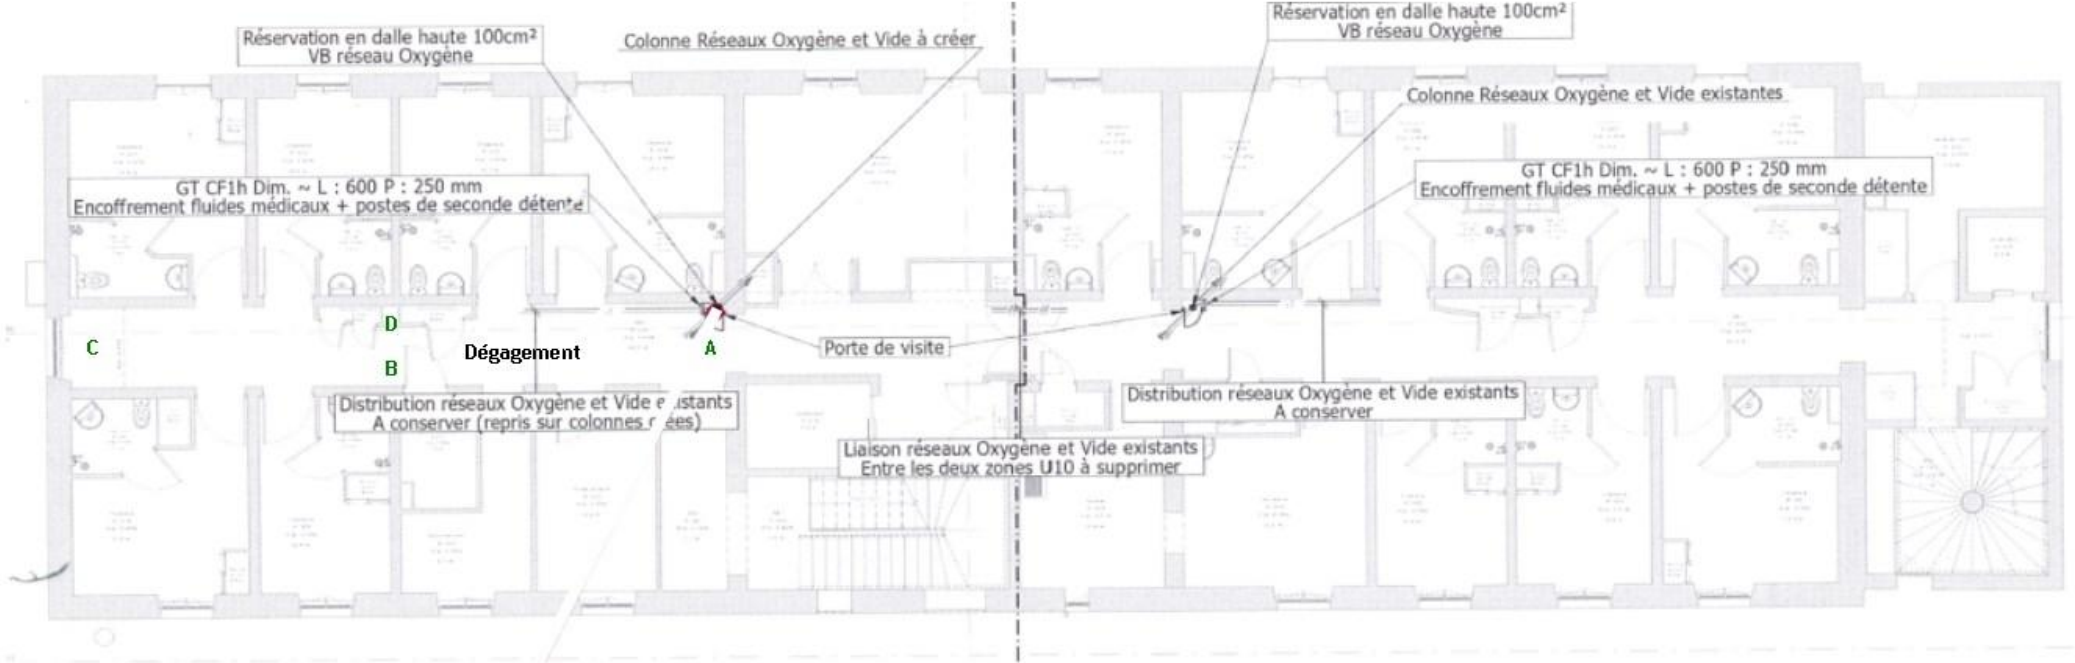
Informations relatives au rapport du repérage :

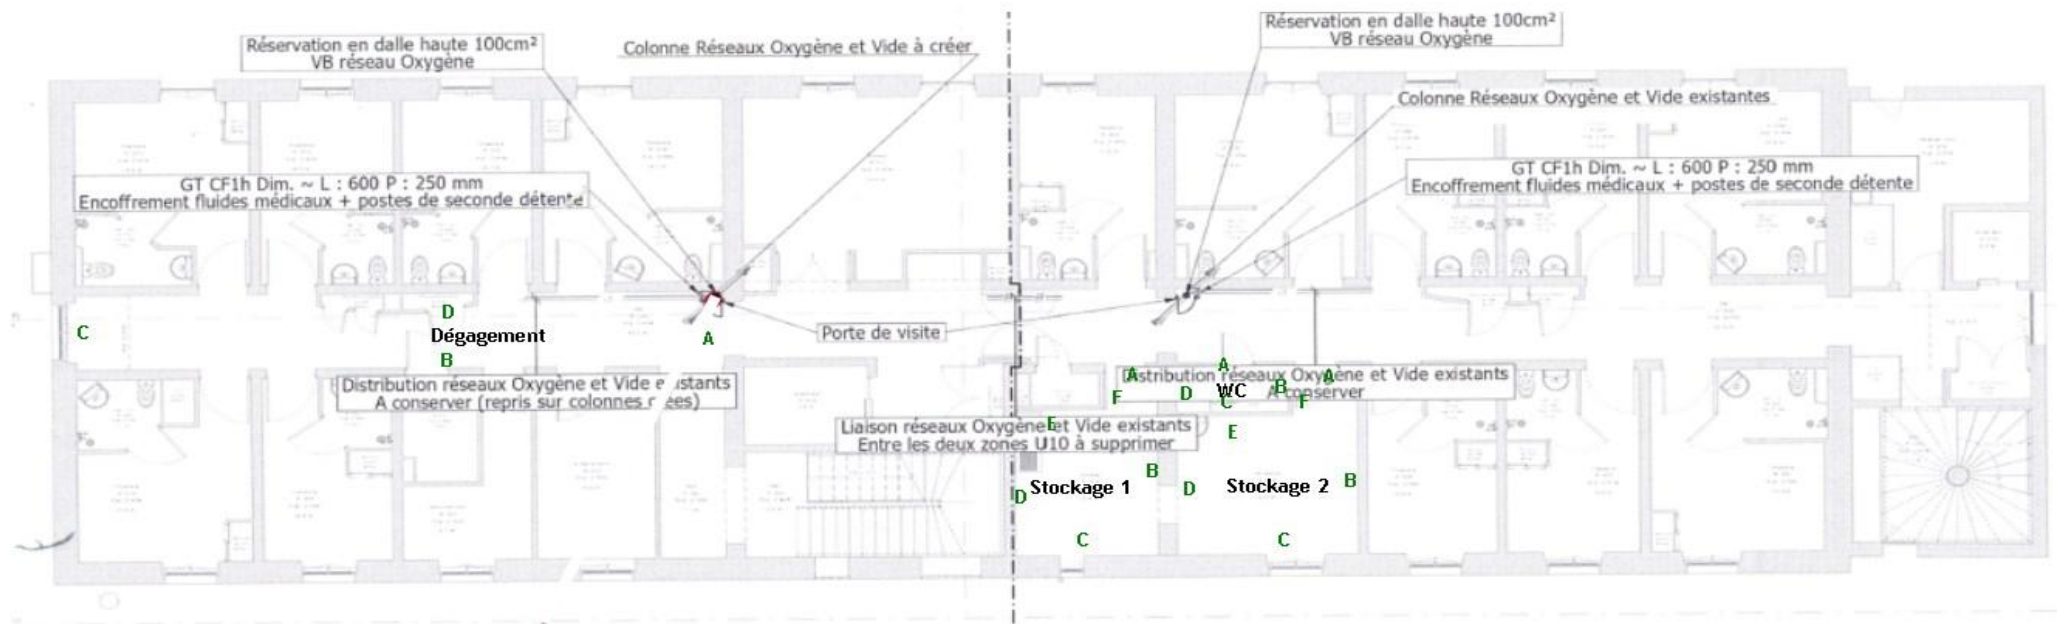
Réf. du rapport : 2602CRACL - BI12970000002710
Rédacteur : Geraud VAURS
Date : 02/03/2026

Commentaires :



	Planche de repérage technique
	N° planche: 3/7
	Nom du plan: UGECAM - R+1
	Entreprise réalisant le repérage : SOCOTEC Diagnostic Clermont Ferrand Parc Technologique de la Pardieu-19 Avenue Léonard de Vinci 63063 CLERMONT-FERRAND Cedex 1
	Adresse du bien : Ugecam Auvergne Limousin 5 Av. de la Duchesse de Fontange 15800 Vic-sur-Cère
	Informations relatives au rapport du repérage : Réf. du rapport : 2602CRACL - BI12970000002710 Rédacteur : Geraud VAURS Date : 02/03/2026
	Commentaires :

	Planche de repérage technique
	N° planche: 4/7
	Nom du plan: UGECAM - R+2
	Entreprise réalisant le repérage : SOCOTEC Diagnostic Clermont Ferrand Parc Technologique de la Pardieu-19 Avenue Léonard de Vinci 63063 CLERMONT-FERRAND Cedex 1
	Adresse du bien : Ugecam Auvergne Limousin 5 Av. de la Duchesse de Fontange 15800 Vic-sur-Cère
	Informations relatives au rapport du repérage : Réf. du rapport : 2602CRACL - BI12970000002710 Rédacteur : Geraud VAURS Date : 02/03/2026
	Commentaires :

	Planche de repérage technique
	N° planche: 5/7
	Nom du plan: UGECAM - R+3
	Entreprise réalisant le repérage : SOCOTEC Diagnostic Clermont Ferrand Parc Technologique de la Pardieu-19 Avenue Léonard de Vinci 63063 CLERMONT-FERRAND Cedex 1
	Adresse du bien : Ugecam Auvergne Limousin 5 Av. de la Duchesse de Fontange 15800 Vic-sur-Cère
	Informations relatives au rapport du repérage : Réf. du rapport : 2602CRACL - BI12970000002710 Rédacteur : Geraud VAURS Date : 02/03/2026
	Commentaires :

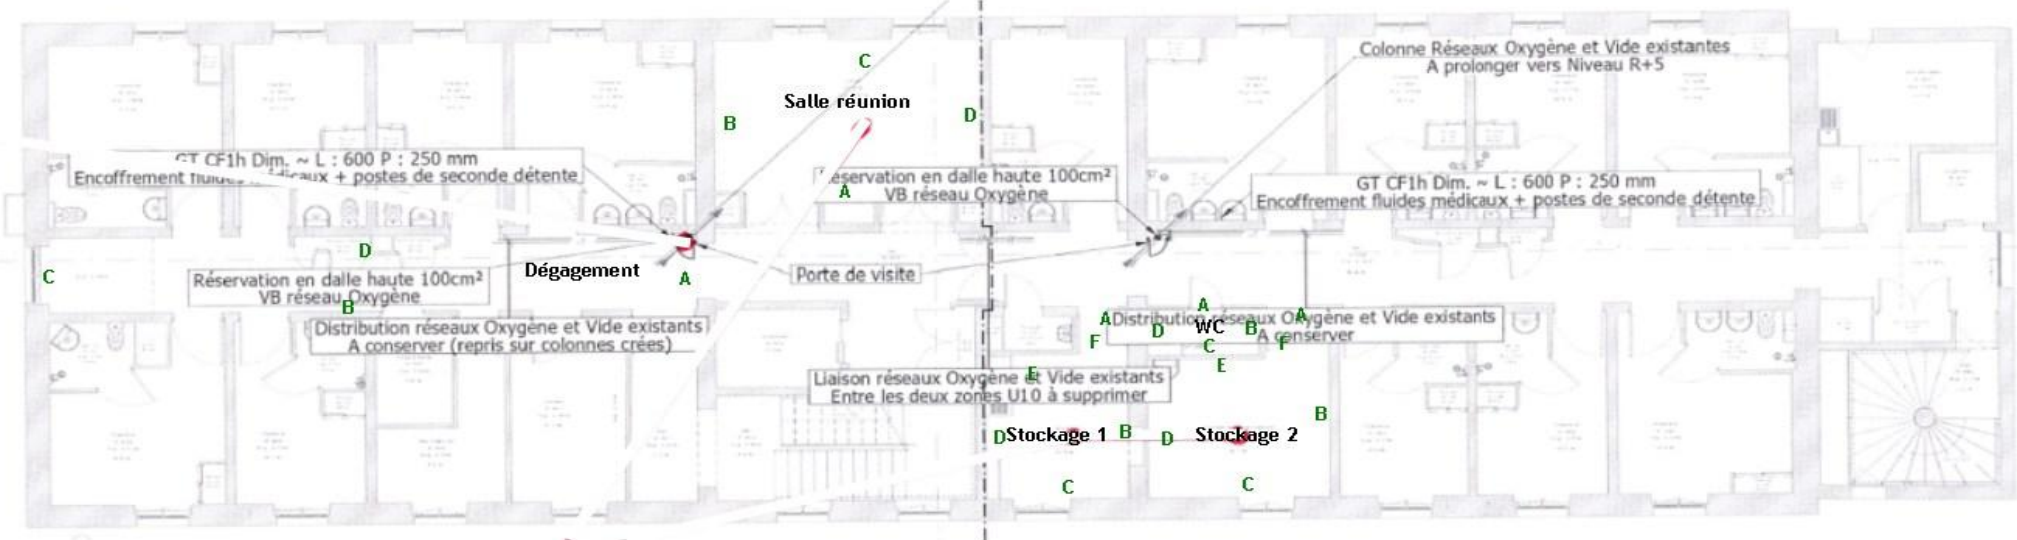
		Planche de repérage technique
		N° planche: 6/7
		Nom du plan: UGECAM - R+4
		Entreprise réalisant le repérage : SOCOTEC Diagnostic Clermont Ferrand Parc Technologique de la Pardieu-19 Avenue Léonard de Vinci 63063 CLERMONT-FERRAND Cedex 1
		Adresse du bien : Ugecam Auvergne Limousin 5 Av. de la Duchesse de Fontange 15800 Vic-sur-Cère
		Informations relatives au rapport du repérage : Réf. du rapport : 2602CRACL - BI12970000002710 Rédacteur : Geraud VAURS Date : 02/03/2026
		Commentaires :

Planche de repérage technique

N° planche: 7/7

Nom du plan:

UGEAM - R+5

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Clermont Ferrand
Parc Technologique de la Pardieu-19
Avenue Léonard de Vinci
63063 CLERMONT-FERRAND Cedex 1

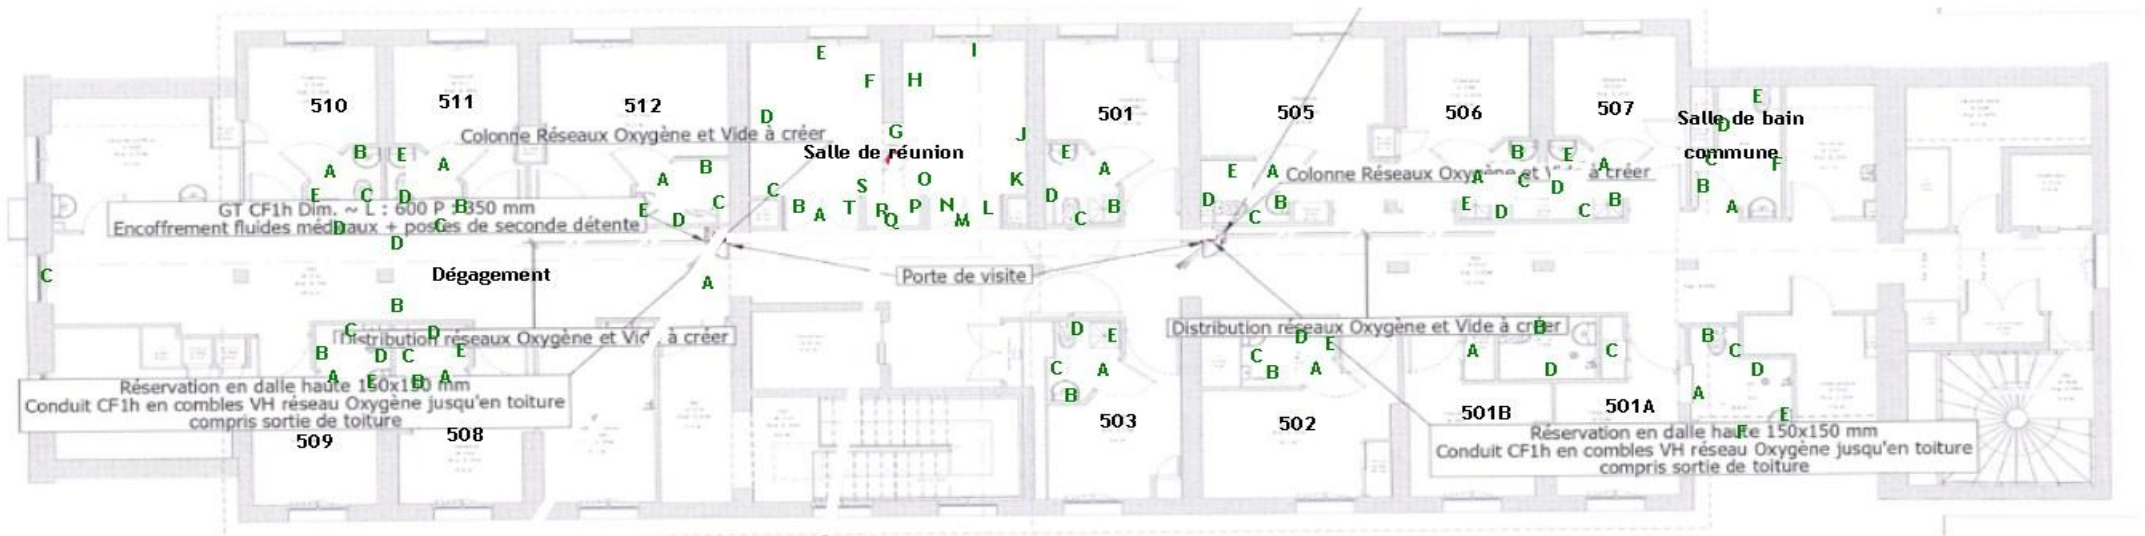
Adresse du bien :

Ugecam Auvergne Limousin
5 Av. de la Duchesse de Fontange
15800 Vic-sur-Cère

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2602CRACL -
BI12970000002710
Rédacteur : Geraud VAURS
Date : 02/03/2026

Commentaires :



ANNEXE 2 - REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

Aucune photo/illustration n'a été jointe à ce rapport.

ANNEXE 3 - AUTRES DOCUMENTS / PV ANALYSES

Néant

ANNEXE 4 - ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre intermédiaire
MARSH SAS
Département Construction
Tour Ariane
5, Place des Pyramides
La Défense 9
92088 Paris La Défense Cedex

☎ 01 41 34 50 00

📠 01 41 34 55 00

N°ORIAS 07 001 037
Site ORIAS www.orias.fr

Votre contrat

Construction : Responsabilité
civile professionnelle et
exploitation

Vos références

Contrat : **37503519275087**
Client : **0010834120**



Assurance et Banque

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME
N°SIREN : 479 076 838

Est bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2026 au 01/01/2027.

Ce contrat garanti l'ensemble de ses responsabilités civile professionnelle et exploitation encourues du fait des missions qui lui sont confiées.

Ce contrat garantit, à hauteur de 1.500.000 € par sinistre, notamment :

Les missions relatives à l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériau contenant de l'amiante, prévus soit à l'article L.1334-12-1 du code de la santé publique et définie aux articles R.1334-20 à 25 du code de la santé publique, soit aux articles R.4412-97 à R.4412-97-6 du code du travail ainsi que toutes missions de vérification technique et d'assistance technique liées à l'amiante.

Les missions relatives à l'établissement du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.126-6 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations intérieures de gaz prévu à l'article L.134-9 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations électriques prévu à l'article L.134-7 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état relatif à la présence de termites dans les bâtiments prévu à l'article L.126-24 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions de diagnostic ou de vérification relatives à la présence de plomb dans les bâtiments ainsi que les missions relatives à l'établissement du constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-6 du code de la santé publique.

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

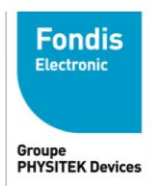
Nanterre le 12/12/2025
POUR LA SOCIETE :

Mathieu GODART
Directeur Général Délégué d'AXA France



AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959 RCS Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle contre l'incendie, les accidents et risques divers. Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309. AXA Assurances Vie Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 457 245 - Sièges sociaux : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Juridica - SA au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150 RCS Versailles - Siège social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances - SA au capital de 31 275 660 € 451 392 724 RCS Nanterre - Siège social : 6, rue André Gide 92320 Châtillon TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.

ANNEXE 5 - ATTESTATION DU FABRICANT DE L'ANALYSEUR XRF



Fabrication, Distribution
Assistance technique
Maintenance d'équipements
scientifiques

Usage maximal des sources Cd-109 dans les analyseurs de fluorescence X portables Fondis Electronic de type FEnX

A qui de droit,

Considérant les performances des analyseurs de fluorescence X portables Fondis Electronic pourvus d'une source isotopique Cadmium 109 conçus pour l'analyse du plomb dans la peinture nous actons les points suivants :

Basée sur la période radioactive du Cd-109 établie par la physique à 462,6 jours, l'utilisation maximale d'une source Cd-109 est **55 MBq**. Cette valeur correspond à l'activité résiduelle minimale nécessaire pour obtenir des ratios signal/bruit statistiquement et une durée d'analyse acceptables.

- **Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de 850 MBq cette valeur limite est atteinte après 60 mois.**
- **Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de 370 MBq cette valeur limite est atteinte après 36 mois.**

Ces durées limites sont indépendantes de l'utilisation réelle de l'analyseur. L'horloge de décroissance de la source démarre dès l'assemblage de celle-ci. Avec la décroissance de la source le temps d'analyse effectif nécessaire pour acquérir des données analytiques pertinentes augmente au moins proportionnellement. Vers la fin de vie de la source le rapport signal sur bruit décroît même plus vite car le bruit électronique devient prédominant. Avec une activité inférieure à 55 MBq les temps d'analyse nécessaires augmentent dans des proportions telles qu'ils rendent l'instrument impropre à son utilisation. Aux très basses activités d'autres sources d'erreur diminuent la précision et la justesse des résultats.

Cette durée maximale d'utilisation avant un remplacement nécessaire de la source est simplement basée sur des lois et des constantes physiques. Au-delà de ces durées les appareils deviennent pratiquement inutilisables en seulement quelques semaines. Les intervalles maximaux de remplacement de source devraient par conséquent être programmés de façon à ne pas excéder ces durées afin que le cycle d'utilisation soit optimal avec de bonnes performances de l'analyseur.

Nom de la société : SOCOTEC DIAGNOSTIC

Modèle de l'analyseur :	FEnX
Numéro de série analyseur :	2-0513
Numéro de série de la source :	RTV-2523-23
Activité de la source (Mbq) :	850
Date d'origine de la source :	26/08/2024
Date de fin de validité de la source :	26/08/2029



Fondis Electronic
26, avenue Duguay Trouin,
entrée D - CS 60507
78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex

Tél. : +33 (0)1 34 52 10 30
Fax : +33 (0)1 30 57 33 25
E-mail : info@fondiselectronic.com
Site : <https://www.physitek.fr>



SAS au capital de 2 500 000 € - Siret 428 583 637 00031 - APE 4652Z - N° TVA : FR 15 428 583 637 - Lieu de juridiction : Versailles.

ANNEXE 6 - NOTICE D'INFORMATION

1. LES EFFETS DU PLOMB SUR LA SANTE

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs, baisse de la fertilité) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, avortement etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant (perturbation du développement du cerveau). Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

2. COMMENT SE CONTAMINE-T-ON ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers :

- > en travaillant sans protection,
- > en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- > en se rongant les ongles,
- > en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

3. QUE FAIRE EN CAS DE RISQUE POTENTIEL SUR UN CHANTIER ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- > Exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de rénovation/réhabilitation et démolition
- > Remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

Choisir la technique d'intervention la moins polluante (Exemples : éviter le sablage/grenailage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs)

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- > Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- > Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- > Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- > Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires – douches – sanitaires – restauration),
- > Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,...) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- > Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- > Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
 - interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
 - rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
 - interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
 - ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- > des conseils dans le choix des protections,
- > une aide à l'information et à la formation,
- > une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

CARSAT du Centre
www.carsat-centre.fr
 Tél 02 38 81 50 00
 prev@carsat-centre.fr



OPPBTP Centre
www.preventionbtp.fr
 Tél 02 38 83 60 21
 orleans@oppbtp.fr



RSI région Centre
<http://www.rsi.fr/centre>
 Tél 08 20 20 96 26



Les coordonnées des services de santé au travail sont disponibles sur le site de la DIRECCTE Centre :
www.centre.direccte.gouv.fr/les-services-de-sante-au-travail-en-region-centre

Si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revêtements contenant du plomb et/ou des matériaux en plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Des documents vous informent :

- > le rapport de repérage plomb avant travaux vous permet de localiser précisément ces revêtements et matériaux : lisez-le attentivement ! (seul ou en complément du Constat du Risque d'Exposition au Plomb)
- > la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb des travailleurs amenés à réaliser ces travaux.
- > Les guides de prévention :
 - Guides OPPBTP « Peintures au plomb - Aide au choix d'une solution technique de traitement pour les professionnels du bâtiment » (téléchargeable sur www.preventionbtp.fr)
 - Guide INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb », ED 6374 (téléchargeable sur www.inrs.fr)

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

(Selon Arrêté du 16 Juillet 2019 et Norme NF X 46-020 : Aout 2017)



BIEN IMMOBILIER CONCERNE :

Ugecam Auvergne Limousin
5 Av. de la Duchesse de Fontange
15800 Vic-sur-Cère

Propriétaire

UGECAM ORLEANS
18 RUE THEOPHILE CHOLLET
45000 ORLEANS

Demandeur

UGECAM ORLEANS
18 RUE THEOPHILE CHOLLET
45000 ORLEANS

SYNTHESE DU RAPPORT :

Dans le cadre de la mission objet du présent « Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante », **il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.**

Programme des travaux : cf. chapitre 1

Date du rapport : 02/03/2026

Date de visite : 23/02/2026

Nombre de pages : 69

Fait à : 63063 CLERMONT-FERRAND
Cedex 1

Référence du dossier : 2602CRACL -
B112970000002710

Nombre de prélèvements : 50

Nombre d'analyses réalisées : 50

Le présent rapport est établi par :
Geraud VAURS

dont les compétences sont certifiées par : LCC
QUALIXPERT 17 Rue des Capucins 81100
CASTRES

sur la durée de validité du : 24/11/2022 au
23/11/2029

Certificat de compétence :
n° C3669

Contrat d'assurance :
AXA /n° 37503519275087 / échéance 31/12/2026

Révision	Date	Objet
Version initiale	02/03/2026	Edition initiale

Nota : Toute nouvelle version de rapport annule et remplace les versions précédentes.

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

Sommaire

I. PROGRAMME ET PERIMETRE.....	3
1. PROGRAMME / PERIMETRE DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE.....	3
2. PROGRAMME / PERIMETRE DE REPERAGE	3
II. CONCLUSIONS	3
III. OBJET DE LA MISSION	4
1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE	4
2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES	4
IV. DEROULEMENT DE LA MISSION	5
1. PRESTATIONS REALISEES.....	5
2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE	5
3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE	5
4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUE A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION.....	7
5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION	7
V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	8
1. LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE	8
2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE.....	9
3. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES.....	14
VI. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE.....	15
1. CONSERVATION ET TRANSMISSION DE CE RAPPORT	15
2. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT.....	15
ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION.....	16
1. PRELEVEMENTS	17
2. COMPOSANTS.....	40
ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS	44
ANNEXE 3 - PV ANALYSES	52
ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS	67
ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES	68
ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE	69

I. PROGRAMME ET PERIMETRE

1. PROGRAMME / PERIMETRE DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Référence du programme de travaux transmis : Néant

Mise en place d'un nouveau réseau d'oxygène.

Création de chambre au R+3, R+4 et R+5.

Rénovation des salles de bain au R+5 au niveau des revêtements de sol, conduits de ventilation et cabine de douche.

2. PROGRAMME / PERIMETRE DE REPERAGE

Le programme de repérage établi par l'opérateur est basé sur les composants de la construction de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre.

Le périmètre de repérage est le suivant :

Rez-de-chaussée : Façade extérieure Sud, local poubelle, salle de commande et Dégagement.

1^{er} étage : dégagement.

2^{ème} étage : dégagement.

3^{ème} étage : dégagement, stockage 1, stockage 2 et wc.

4^{ème} étage : dégagement, stockage 1, stockage 2, wc et salle de réunion.

5^{ème} étage : ensemble des salles de bain des chambres, salle de réunion et dégagement.

II. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent « Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante », il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Matériau ou produit
Néant	

III. OBJET DE LA MISSION

Le présent rapport est destiné à constituer le rapport de **repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis**.

La mission confiée par le donneur d'ordre à SOCOTEC est réalisée dans le respect de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis et le présent rapport comporte :

1. L'identification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmètre (programme détaillé des travaux projetés par le donneur d'ordre) ;
2. L'identification complète de l'immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
3. Le programme et le périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage ;
4. L'identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l'immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n'est pas le propriétaire) ;
5. La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
7. La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d'eux la présence ou l'absence d'amiante et le ou les critères ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d'amiante, l'estimation de la quantité ;
8. La signature et le visa de l'opérateur ayant réalisé le repérage ;
9. L'obligation faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation, de mise à jour du document de traçabilité et de la transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;
10. En annexes : plan et croquis de l'immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l'utilisation d'outil de mesure, des prélèvements d'échantillon et des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés ; rapports d'essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Le programme de repérage établi par l'opérateur est basé sur les composants de la construction de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre.

Rappel réglementaire et normatif:

- *L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés*
- *Article R4412-97 du code du travail*
- *Décret n°2017-899 du 9 Mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations.*
- *Arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis*
- *Norme NF X 46-020 : version Aout 2017*

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE

Activité principale de l'immeuble : Autres

Date de construction : <1997

2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES

Niveaux	Locaux
UGEAM / Rez-de-chaussée	Façade Sud
UGEAM / Rez-de-chaussée	Salle de commande
UGEAM / Rez-de-chaussée	Dégagement
UGEAM / Rez-de-chaussée	Local poubelle
UGEAM / 1er étage	Dégagement
UGEAM / 2ème étage	Dégagement
UGEAM / 3ème étage	Dégagement
UGEAM / 3ème étage	Stockage 1
UGEAM / 3ème étage	Stockage 2
UGEAM / 3ème étage	WC
UGEAM / 4ème étage	Dégagement
UGEAM / 4ème étage	Salle réunion

UGEAM / 4ème étage	Stockage 1
UGEAM / 4ème étage	Stockage 2
UGEAM / 4ème étage	WC
UGEAM / 5ème étage	Salle de bain 511
UGEAM / 5ème étage	Salle de bain 503
UGEAM / 5ème étage	Salle de bain 508
UGEAM / 5ème étage	Salle de réunion
UGEAM / 5ème étage	Dégagement
UGEAM / 5ème étage	Salle de bain 510
UGEAM / 5ème étage	Salle de bain 512
UGEAM / 5ème étage	Salle de bain 501
UGEAM / 5ème étage	Salle de bain 505
UGEAM / 5ème étage	Salle de bain 506
UGEAM / 5ème étage	Salle de bain 507
UGEAM / 5ème étage	Salle de bain 509
UGEAM / 5ème étage	Salle de bain 502
UGEAM / 5ème étage	Salle de bain 501B
UGEAM / 5ème étage	Salle de bain 501A
UGEAM / 5ème étage	Salle de bain commune

IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

1. PRESTATIONS REALISEES

- ☒ Entretien préalable, échange avec le donneur d'ordre sur l'organisation et les moyens nécessaires, recueil des informations relatives à l'immeuble bâti,
- ☒ Analyse de la documentation fournie par le donneur d'ordre
- ☒ Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l'amiante concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.
- ☒ Détermination des ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrages) et d'une stratégie de prélèvement. Cette étape est suivie de sondage et investigations approfondies.
- ☒ Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC
Laboratoire(s) d'analyse : ITGA Saint-Etienne (Cofrac : 1-1761)
- ☒ Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.
- ☒ Rédaction du présent Rapport de mission, des annexes, croquis.

2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) :

> Nom: Julien MANHES

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site			X
Vide sanitaire accessible et visitable			X
Combles accessibles et visitables			X
Toiture accessible et visitable			X
Bâtiment vide d'occupants		X	
Bâtiment vide de mobiliers		X	
Equipements en fonctionnement	X		

Parties non visitées, devant faire l'objet d'investigations approfondies après mise en œuvre de moyens par le donneur d'ordre :

Localisation	Parties du local	Raison	Moyens à mettre en œuvre
Néant	-		

Autres informations sur le déroulement de la mission :

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

Occupation des locaux : Vide

4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUE A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Non
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Non
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	Non

Observations :

Néant

5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION

Les plans des parties d'immeuble concernées par la mission sont les suivants.

Etage	Intitulé du plan
UGEAM Auvergne	Plan de masse
UGEAM Auvergne	Rez-de-chaussée
UGEAM	R+1
UGEAM	R+2
UGEAM	R+3
UGEAM	R+4
UGEAM	R+5

V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.

Successivement sont présentés :

- > Les composants contenant de l'amiante (§ V.1),
- > Les composants repérés sans amiante (§V.2)
- > Les composants pour lesquels l'analyse en laboratoire nécessaire pour identifier l'amiante n'a pas encore été effectuée (§ V.3)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou produits concernés ou de ceux les recouvrant où les protégeant.

En colonnes 1 et 5 des tableaux, figurent les numéros d'identification du composant et/ou du prélèvement : ceux-ci sont repris sur le(s) PV d'analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

1. LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)	Quantité*2
Néant	-	-				

*1 : N° Composant = N° ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage)

*2 : La quantité indiquée est une estimation et ne peut constituer à elle seule une base de travail pour l'intervention et/ou le retrait du composant. La valeur de la quantité est exprimée selon l'accord avec le donneur d'ordre au préalable (par unité, par surface, par linéaire, par masse ou par volume). En l'absence d'indication du donneur d'ordre, la valeur sera déterminée au choix de l'opérateur de repérage.

2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
ZPSO-001	UGECAM / Rez-de-chaussée - Dégagement (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit plâtre + peinture	Enduit plâtre + peinture	P001 (UGECAM / Rez-de-chaussée - Dégagement - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-002	UGECAM / Rez-de-chaussée - Façade Sud (Façade)	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux - Joint entre élément	Joint entre élément	P002 (UGECAM / Rez-de-chaussée - Façade Sud - Façade)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-003	UGECAM / Rez-de-chaussée - Local poubelle (Mur)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit plâtre + peinture	Enduit plâtre + peinture	P003 (UGECAM / Rez-de-chaussée - Local poubelle - Mur)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-004	UGECAM / Rez-de-chaussée - Façade Sud (Passage réseau oxygène dans mur)	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux - Matériau blanc	Matériau blanc	P004 (UGECAM / Rez-de-chaussée - Façade Sud - Passage réseau oxygène dans mur)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-005	UGECAM / Rez-de-chaussée - Façade Sud (Façade sud)	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	P005 (UGECAM / Rez-de-chaussée - Façade Sud)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-006	UGECAM / Rez-de-chaussée - Salle de commande (Mur)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Placoplâtre + peinture	Placoplâtre + peinture	P006 (UGECAM / Rez-de-chaussée - Salle de commande - Mur)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-007	UGECAM / Rez-de-chaussée - Salle de commande (Mur)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Isolant intérieur fibreux	Isolant intérieur fibreux	P007 (UGECAM / Rez-de-chaussée - Salle de commande - Mur)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-008	UGECAM / 1er étage - Dégagement (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de revêtement plastique	Colle de revêtement plastique	P008 (UGECAM / 1er étage - Dégagement - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-009	UGECAM / 1er étage - Dégagement (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage	Ragréage	P009 (UGECAM / 1er étage - Dégagement - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-010	UGECAM / 1er étage - Dégagement (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit plâtre + peinture	Enduit plâtre + peinture	P010 (UGECAM / 1er étage - Dégagement - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-011	UGECAM / 3ème étage - Stockage 2 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols -	Colle revêtement plastique	P011 (UGECAM / 3ème étage -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
		Colle revêtement plastique		Stockage 2 - Sol)	
ZPSO-012	UGEAM / 3ème étage - Stockage 2 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage	Ragréage	P012 (UGEAM / 3ème étage - Stockage 2 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-013	UGEAM / 3ème étage - Stockage 2 (Cloison)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Colle de faïence	P013 (UGEAM / 3ème étage - Stockage 2 - Cloison)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-014	UGEAM / 3ème étage - Stockage 2 (Mur)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit plâtre + toile de verre peinte	Enduit plâtre + toile de verre peinte	P014 (UGEAM / 3ème étage - Stockage 2 - Mur)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-015	UGEAM / 3ème étage - Stockage 2 (Cloison)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot	P015 (UGEAM / 3ème étage - Stockage 2 - Cloison)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-016	UGEAM / 3ème étage - Stockage 2 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit plâtre + peinture	Enduit plâtre + peinture	P016 (UGEAM / 3ème étage - Stockage 2 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-017	UGEAM / 3ème étage - Dégage (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de revêtement plastique	Colle de revêtement plastique	P017 (UGEAM / 3ème étage - Dégage - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-018	UGEAM / 3ème étage - Dégage (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage	Ragréage	P018 (UGEAM / 3ème étage - Dégage - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-019	UGEAM / 3ème étage - Dégage (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit plâtre + peinture	Enduit plâtre + peinture	P019 (UGEAM / 3ème étage - Dégage - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-020	UGEAM / 3ème étage - Dégage (Mur)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit plâtre + toile de verre peinte	Enduit plâtre + toile de verre peinte	P020 (UGEAM / 3ème étage - Dégage - Mur)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-021	UGEAM / 4ème étage - Dégage (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle revêtement plastique	Colle revêtement plastique	P021 (UGEAM / 4ème étage - Dégage - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-022	UGEAM / 4ème étage - Dégage (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage	Ragréage	P022 (UGEAM / 4ème étage - Dégage - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-023	UGEAM / 4ème étage - Dégage (Mur)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit plâtre + toile de verre peinte	Enduit plâtre + toile de verre peinte	P023 (UGEAM / 4ème étage - Dégage - Mur)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-024	UGEAM / 4ème étage - Dégage (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Placoplâtre	Placoplâtre	P024 (UGEAM / 4ème étage -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
				Dégagement - Plafond)	
ZPSO-025	UGEAM / 4ème étage - Stockage 2 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle revêtement plastique	Colle revêtement plastique	P025 (UGEAM / 4ème étage - Stockage 2 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-026	UGEAM / 4ème étage - Stockage 2 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage	Ragréage	P026 (UGEAM / 4ème étage - Stockage 2 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-027	UGEAM / 4ème étage - Stockage 2 (Cloison)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Colle de faïence	P027 (UGEAM / 4ème étage - Stockage 2 - Cloison)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-028	UGEAM / 4ème étage - Stockage 2 (Cloison)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Placoplâtre + toile de verre peint	Placoplâtre + toile de verre peint	P028 (UGEAM / 4ème étage - Stockage 2 - Cloison)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-029	UGEAM / 4ème étage - Salle réunion; UGEAM / 4ème étage - Stockage 2 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Gaines et coffres horizontaux - Bandes calicot + placoplâtre	Bandes calicot + placoplâtre	P029 (UGEAM / 4ème étage - Stockage 2 - Plafond) P033 (UGEAM / 4ème étage - Salle réunion - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-030	UGEAM / 4ème étage - Salle réunion (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle revêtement plastique	Colle revêtement plastique	P030 (UGEAM / 4ème étage - Salle réunion - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-031	UGEAM / 4ème étage - Salle réunion (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage	Ragréage	P031 (UGEAM / 4ème étage - Salle réunion - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-032	UGEAM / 4ème étage - Salle réunion (Cloison)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Placoplâtre + toile de verre peinte	Placoplâtre + toile de verre peinte	P032 (UGEAM / 4ème étage - Salle réunion - Cloison)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-033	UGEAM / 5ème étage - Dégagement (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle revêtement plastique	Colle revêtement plastique	P034 (UGEAM / 5ème étage - Dégagement - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-034	UGEAM / 5ème étage - Dégagement (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage	Ragréage	P035 (UGEAM / 5ème étage - Dégagement - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-035	UGEAM / 5ème étage - Salle de bain 511; UGEAM / 5ème étage - Salle de bain 503 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle revêtement plastique	Colle revêtement plastique	P036 (UGEAM / 5ème étage - Salle de bain 511 - Sol) P040 (UGEAM /	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
				5ème étage - Salle de bain 503 - Sol)	
ZPSO-036	UGEAM / 5ème étage - Salle de bain 511; UGECAM / 5ème étage - Salle de bain 503 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage	Ragréage	P037 (UGEAM / 5ème étage - Salle de bain 511 - Sol) P041 (UGEAM / 5ème étage - Salle de bain 503 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-037	UGEAM / 5ème étage - Salle de bain 511; UGECAM / 5ème étage - Salle de bain 503 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Bandes calicot + placoplâtre peint	Bandes calicot + placoplâtre peint	P038 (UGEAM / 5ème étage - Salle de bain 511 - Plafond) P042 (UGEAM / 5ème étage - Salle de bain 503 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-038	UGEAM / 5ème étage - Salle de bain 511; UGECAM / 5ème étage - Salle de bain 508 (Cabine de douche)	3 - Parois verticales intérieures - Cabine de douche - Colle non bitumineuse	Colle non bitumineuse	P039 (UGEAM / 5ème étage - Salle de bain 511 - Cabine de douche) P046 (UGEAM / 5ème étage - Salle de bain 508 - Cabine de douche)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-039	UGEAM / 5ème étage - Salle de réunion (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle revêtement plastique	Colle revêtement plastique	P043 (UGEAM / 5ème étage - Salle de réunion - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-040	UGEAM / 5ème étage - Salle de réunion (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage	Ragréage	P044 (UGEAM / 5ème étage - Salle de réunion - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-041	UGEAM / 5ème étage - Salle de réunion (Cloison)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Placoplâtre + toile de verre peint	Placoplâtre + toile de verre peint	P045 (UGEAM / 5ème étage - Salle de réunion - Cloison)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-042	UGEAM / 2ème étage - Dégagement (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle revêtement plastique	Colle revêtement plastique	P047 (UGEAM / 2ème étage - Dégagement - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-043	UGEAM / 2ème étage - Dégagement (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage	Ragréage	P048 (UGEAM / 2ème étage - Dégagement - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-044	UGEAM / 2ème étage - Dégagement (Mur)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit plâtre + toile de verre peinte	Enduit plâtre + toile de verre peinte	P049 (UGEAM / 2ème étage - Dégagement - Mur)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
ZPSO-045	UGECAM / 2ème étage - Dégagement (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit plâtre + peinture	Enduit plâtre + peinture	P050 (UGECAM / 2ème étage - Dégagement - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-046	UGECAM / Rez-de-chaussée - Dégagement (Plafond); UGECAM / Rez-de-chaussée - Local poubelle (Plafond); UGECAM / 1er étage - Dégagement (Plafond); UGECAM / 2ème étage - Dégagement (Plafond); UGECAM / 3ème étage - Dégagement (Plafond); UGECAM / 3ème étage - Stockage 1 (Plafond); UGECAM / 3ème étage - Stockage 2 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	Panneaux et plaques		Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)

*1 : N° Composant = N° ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage)

3. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction concernés	Descriptif	Conclusion (justification)
Néant	-	-		

VI. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE

1. CONSERVATION ET TRANSMISSION DE CE RAPPORT

Conformément aux exigences de l'article 11 de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier amiante – parties privatives» (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier technique amiante» (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. ».

2. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer après enlèvement ou confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste A ou de la liste B situés à l'intérieur des bâtiments occupés ou fréquentés, les interventions suivantes :

- > Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
- > Mesures d'empoussièrement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé, par une personne certifiée, à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par l'article R.1334-29-3 du code de la Santé Publique.

ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION

1. PRELEVEMENTS

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO-001 <u>Description:</u> Enduit plâtre + peinture	UGECAM / Rez-de-chaussée - Dégagement	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	23/02/2026	Absence d'amiante	
P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO-002 <u>Description:</u> Joint entre élément	UGECAM / Rez-de-chaussée - Façade Sud	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	23/02/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P003	<u>Identifiant:</u> ZPSO-003 <u>Description:</u> Enduit plâtre + peinture	UGEAM / Rez-de-chaussée - Local poubelle	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	23/02/2026	Absence d'amiante	
P004	<u>Identifiant:</u> ZPSO-004 <u>Description:</u> Matériau blanc	UGEAM / Rez-de-chaussée - Façade Sud	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	23/02/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P005	Identifiant: ZPSO-005 Description: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	UGECAM / Rez-de-chaussée - Façade Sud	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	23/02/2026	Absence d'amiante	
P006	Identifiant: ZPSO-006 Description: Placoplâtre + peinture	UGECAM / Rez-de-chaussée - Salle de commande	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	23/02/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P007	<u>Identifiant:</u> ZPSO-007 <u>Description:</u> Isolant intérieur fibreux	UGECAM / Rez-de-chaussée - Salle de commande	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	23/02/2026	Absence d'amiante	
P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO-008 <u>Description:</u> Colle de revêtement plastique	UGECAM / 1er étage - Dégagement	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	23/02/2026	Absence d'amiante	
P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO-009 <u>Description:</u> Ragréage	UGECAM / 1er étage - Dégagement	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	23/02/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO-010 <u>Description:</u> Enduit plâtre + peinture	UGE CAM / 1er étage - Dégagement	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	23/02/2026	Absence d'amiante	
P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO-011 <u>Description:</u> Colle revêtement plastique	UGE CAM / 3ème étage - Stockage 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	23/02/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO-012 <u>Description:</u> Ragréage	UGECAM / 3ème étage - Stockage 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	23/02/2026	Absence d'amiante	
P013	<u>Identifiant:</u> ZPSO-013 <u>Description:</u> Colle de faïence	UGECAM / 3ème étage - Stockage 2	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	23/02/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P014	<u>Identifiant:</u> ZPSO-014 <u>Description:</u> Enduit plâtre + toile de verre peinte	UGECAM / 3ème étage - Stockage 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	23/02/2026	Absence d'amiante	
P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO-015 <u>Description:</u> Bandes calicot	UGECAM / 3ème étage - Stockage 2	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	23/02/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P016	Identifiant: ZPSO-016 Description: Enduit plâtre + peinture	UGECAM / 3ème étage - Stockage 2	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	23/02/2026	Absence d'amiante	
P017	Identifiant: ZPSO-017 Description: Colle de revêtement plastique	UGECAM / 3ème étage - Dégagement	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	23/02/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P018	<u>Identifiant:</u> ZPSO-018 <u>Description:</u> Ragraéage	UGEAM / 3ème étage - Dégagement	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	23/02/2026	Absence d'amiante	
P019	<u>Identifiant:</u> ZPSO-019 <u>Description:</u> Enduit plâtre + peinture	UGEAM / 3ème étage - Dégagement	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	23/02/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P020	<u>Identifiant:</u> ZPSO-020 <u>Description:</u> Enduit plâtre + toile de verre peinte	UGE CAM / 3ème étage - Dégagement	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	23/02/2026	Absence d'amiante	
P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO-021 <u>Description:</u> Colle revêtement plastique	UGE CAM / 4ème étage - Dégagement	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	23/02/2026	Absence d'amiante	
P022	<u>Identifiant:</u> ZPSO-022 <u>Description:</u> Ragréage	UGE CAM / 4ème étage - Dégagement	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	23/02/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P023	<u>Identifiant:</u> ZPSO-023 <u>Description:</u> Enduit plâtre + toile de verre peinte	UGECAM / 4ème étage - Dégagement	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	23/02/2026	Absence d'amiante	
P024	<u>Identifiant:</u> ZPSO-024 <u>Description:</u> Placoplâtre	UGECAM / 4ème étage - Dégagement	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	23/02/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P025	Identifiant: ZPSO-025 Description: Colle revêtement plastique	UGECAM / 4ème étage - Stockage 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	23/02/2026	Absence d'amiante	
P026	Identifiant: ZPSO-026 Description: Ragréage	UGECAM / 4ème étage - Stockage 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	23/02/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P027	<u>Identifiant:</u> ZPSO-027 <u>Description:</u> Colle de faïence	UGECAM / 4ème étage - Stockage 2	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	23/02/2026	Absence d'amiante	
P028	<u>Identifiant:</u> ZPSO-028 <u>Description:</u> Placoplâtre + toile de verre peint	UGECAM / 4ème étage - Stockage 2	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	23/02/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P029	Identifiant: ZPSO-029 Description: Bandes calicot + placoplâtre	UGECAM / 4ème étage - Stockage 2	4 - Plafonds et faux plafonds - Gains et coffres horizontaux	23/02/2026	Absence d'amiante	
P030	Identifiant: ZPSO-030 Description: Colle revêtement plastique	UGECAM / 4ème étage - Salle réunion	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	23/02/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P031	<u>Identifiant:</u> ZPSO-031 <u>Description:</u> Ragréage	UGEAM / 4ème étage - Salle réunion	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	23/02/2026	Absence d'amiante	
P032	<u>Identifiant:</u> ZPSO-032 <u>Description:</u> Placoplâtre + toile de verre peinte	UGEAM / 4ème étage - Salle réunion	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	23/02/2026	Absence d'amiante	

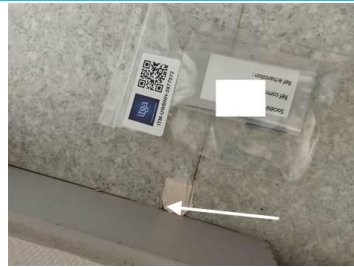
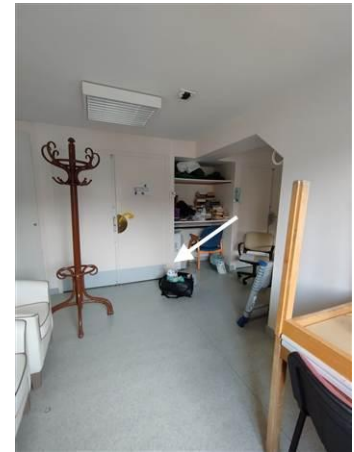
N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P033	Identifiant: ZPSO-029 Description: Bandes calicot + placoplâtre	UGECAM / 4ème étage - Salle réunion	4 - Plafonds et faux plafonds - Gaines et coffres horizontaux	23/02/2026	Absence d'amiante	
P034	Identifiant: ZPSO-033 Description: Colle revêtement plastique	UGECAM / 5ème étage - Dégagement	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	23/02/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P035	<u>Identifiant:</u> ZPSO-034 <u>Description:</u> Ragréage	UGECAM / 5ème étage - Dégagement	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	23/02/2026	Absence d'amiante	
P036	<u>Identifiant:</u> ZPSO-035 <u>Description:</u> Colle revêtement plastique	UGECAM / 5ème étage - Salle de bain 511	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	23/02/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P037	<u>Identifiant:</u> ZPSO-036 <u>Description:</u> Ragraéage	UGEAM / 5ème étage - Salle de bain 511	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	23/02/2026	Absence d'amiante	
P038	<u>Identifiant:</u> ZPSO-037 <u>Description:</u> Bandes calicot + placoplâtre peint	UGEAM / 5ème étage - Salle de bain 511	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	23/02/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P039	<u>Identifiant:</u> ZPSO-038 <u>Description:</u> Colle non bitumineuse	UGECAM / 5ème étage - Salle de bain 511	3 - Parois verticales intérieures - Cabine de douche	23/02/2026	Absence d'amiante	
P040	<u>Identifiant:</u> ZPSO-035 <u>Description:</u> Colle revêtement plastique	UGECAM / 5ème étage - Salle de bain 503	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	23/02/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P041	<u>Identifiant:</u> ZPSO-036 <u>Description:</u> Ragréage	UGECAM / 5ème étage - Salle de bain 503	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	23/02/2026	Absence d'amiante	
P042	<u>Identifiant:</u> ZPSO-037 <u>Description:</u> Bandes calicot + placoplâtre peint	UGECAM / 5ème étage - Salle de bain 503	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	23/02/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P043	<u>Identifiant:</u> ZPSO-039 <u>Description:</u> Colle revêtement plastique	UGECAM / 5ème étage - Salle de réunion	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	23/02/2026	Absence d'amiante	
P044	<u>Identifiant:</u> ZPSO-040 <u>Description:</u> Ragréage	UGECAM / 5ème étage - Salle de réunion	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	23/02/2026	Absence d'amiante	
P045	<u>Identifiant:</u> ZPSO-041 <u>Description:</u> Placoplâtre + toile de verre peint	UGECAM / 5ème étage - Salle de réunion	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	23/02/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P046	<u>Identifiant:</u> ZPSO-038 <u>Description:</u> Colle non bitumineuse	UGECAM / 5ème étage - Salle de bain 508	3 - Parois verticales intérieures - Cabine de douche	23/02/2026	Absence d'amiante	
P047	<u>Identifiant:</u> ZPSO-042 <u>Description:</u> Colle revêtement plastique	UGECAM / 2ème étage - Dégagement	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	23/02/2026	Absence d'amiante	
P048	<u>Identifiant:</u> ZPSO-043 <u>Description:</u> Ragréage	UGECAM / 2ème étage - Dégagement	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	23/02/2026	Absence d'amiante	

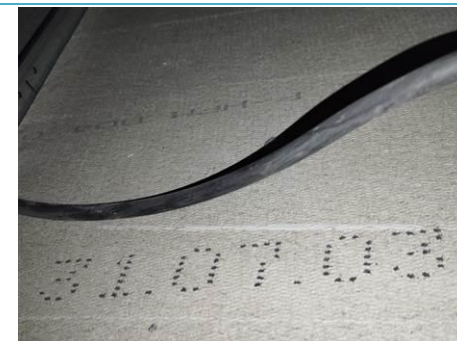
N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P049	Identifiant: ZPSO-044 Description: Enduit plâtre + toile de verre peinte	UGECAM / 2ème étage - Dégagement	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	23/02/2026	Absence d'amiante	
P050	Identifiant: ZPSO-045 Description: Enduit plâtre + peinture	UGECAM / 2ème étage - Dégagement	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	23/02/2026	Absence d'amiante	

2. COMPOSANTS

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-001	UGEAM / Rez-de-chaussée - Dégageant	Enduit plâtre + peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-002	UGEAM / Rez-de-chaussée - Façade Sud	Joint entre élément	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-003	UGEAM / Rez-de-chaussée - Local poubelle	Enduit plâtre + peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-004	UGEAM / Rez-de-chaussée - Façade Sud	Matériau blanc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-005	UGEAM / Rez-de-chaussée - Façade Sud	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-006	UGEAM / Rez-de-chaussée - Salle de commande	Placoplâtre + peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-007	UGEAM / Rez-de-chaussée - Salle de commande	Isolant intérieur fibreux	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-008	UGEAM / 1er étage - Dégageant	Colle de revêtement plastique	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-009	UGEAM / 1er étage - Dégageant	Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-010	UGEAM / 1er étage - Dégageant	Enduit plâtre + peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-011	UGEAM / 3ème étage - Stockage 2	Colle revêtement plastique	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-012	UGEAM / 3ème étage - Stockage 2	Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-013	UGEAM / 3ème étage - Stockage 2	Colle de faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-014	UGEAM / 3ème étage - Stockage 2	Enduit plâtre + toile de verre peinte	Absence d'amiante	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
			(Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-015	UGECAM / 3ème étage - Stockage 2	Bandes calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-016	UGECAM / 3ème étage - Stockage 2	Enduit plâtre + peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-017	UGECAM / 3ème étage - Dégagement	Colle de revêtement plastique	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-018	UGECAM / 3ème étage - Dégagement	Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-019	UGECAM / 3ème étage - Dégagement	Enduit plâtre + peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-020	UGECAM / 3ème étage - Dégagement	Enduit plâtre + toile de verre peinte	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-021	UGECAM / 4ème étage - Dégagement	Colle revêtement plastique	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-022	UGECAM / 4ème étage - Dégagement	Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-023	UGECAM / 4ème étage - Dégagement	Enduit plâtre + toile de verre peinte	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-024	UGECAM / 4ème étage - Dégagement	Placoplâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-025	UGECAM / 4ème étage - Stockage 2	Colle revêtement plastique	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-026	UGECAM / 4ème étage - Stockage 2	Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-027	UGECAM / 4ème étage - Stockage 2	Colle de faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-028	UGECAM / 4ème étage - Stockage 2	Placoplâtre + toile de verre peint	Absence d'amiante	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
			(Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-029	UGEAM / 4ème étage - Salle réunion; UGEAM / 4ème étage - Stockage 2	Bandes calicot + placoplâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-030	UGEAM / 4ème étage - Salle réunion	Colle revêtement plastique	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-031	UGEAM / 4ème étage - Salle réunion	Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-032	UGEAM / 4ème étage - Salle réunion	Placoplâtre + toile de verre peinte	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-033	UGEAM / 5ème étage - Dégagement	Colle revêtement plastique	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-034	UGEAM / 5ème étage - Dégagement	Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-035	UGEAM / 5ème étage - Salle de bain 511; UGEAM / 5ème étage - Salle de bain 503	Colle revêtement plastique	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-036	UGEAM / 5ème étage - Salle de bain 511; UGEAM / 5ème étage - Salle de bain 503	Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-037	UGEAM / 5ème étage - Salle de bain 511; UGEAM / 5ème étage - Salle de bain 503	Bandes calicot + placoplâtre peint	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-038	UGEAM / 5ème étage - Salle de bain 511; UGEAM / 5ème étage - Salle de bain 508	Colle non bitumineuse	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-039	UGEAM / 5ème étage - Salle de réunion	Colle revêtement plastique	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-040	UGEAM / 5ème étage - Salle de réunion	Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-041	UGEAM / 5ème étage - Salle de réunion	Placoplâtre + toile de verre peint	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-042	UGEAM / 2ème étage - Dégagement	Colle revêtement plastique	Absence d'amiante	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
			(Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-043	UGECAM / 2ème étage - Dégagement	Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-044	UGECAM / 2ème étage - Dégagement	Enduit plâtre + toile de verre peinte	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-045	UGECAM / 2ème étage - Dégagement	Enduit plâtre + peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-046	UGECAM / Rez-de-chaussée - Dégagement; UGECAM / Rez-de-chaussée - Local poubelle; UGECAM / 1er étage - Dégagement; UGECAM / 2ème étage - Dégagement; UGECAM / 3ème étage - Dégagement; UGECAM / 3ème étage - Stockage 1; UGECAM / 3ème étage - Stockage 2	Panneaux et plaques	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)	

ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS



Planche de repérage technique

N° planche :1/7

Nom du plan :

UGEAM Auvergne - Plan de masse

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Clermont Ferrand
Parc Technologique de la Pardieu-19
Avenue Léonard de Vinci
63063 CLERMONT-FERRAND Cedex 1

Adresse du bien :

Ugecam Auvergne Limousin
5 Av. de la Duchesse de Fontange
15800 Vic-sur-Cère

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2602CRACL -
BI12970000002710
Rédacteur : Geraud VAURS
Date : 02/03/2026

Commentaires :

Planche de repérage technique

N° planche :2/7

Nom du plan :
UGECAM Auvergne - Rez-de-chaussée

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Clermont Ferrand
Parc Technologique de la Pardieu-19
Avenue Léonard de Vinci
63063 CLERMONT-FERRAND Cedex 1

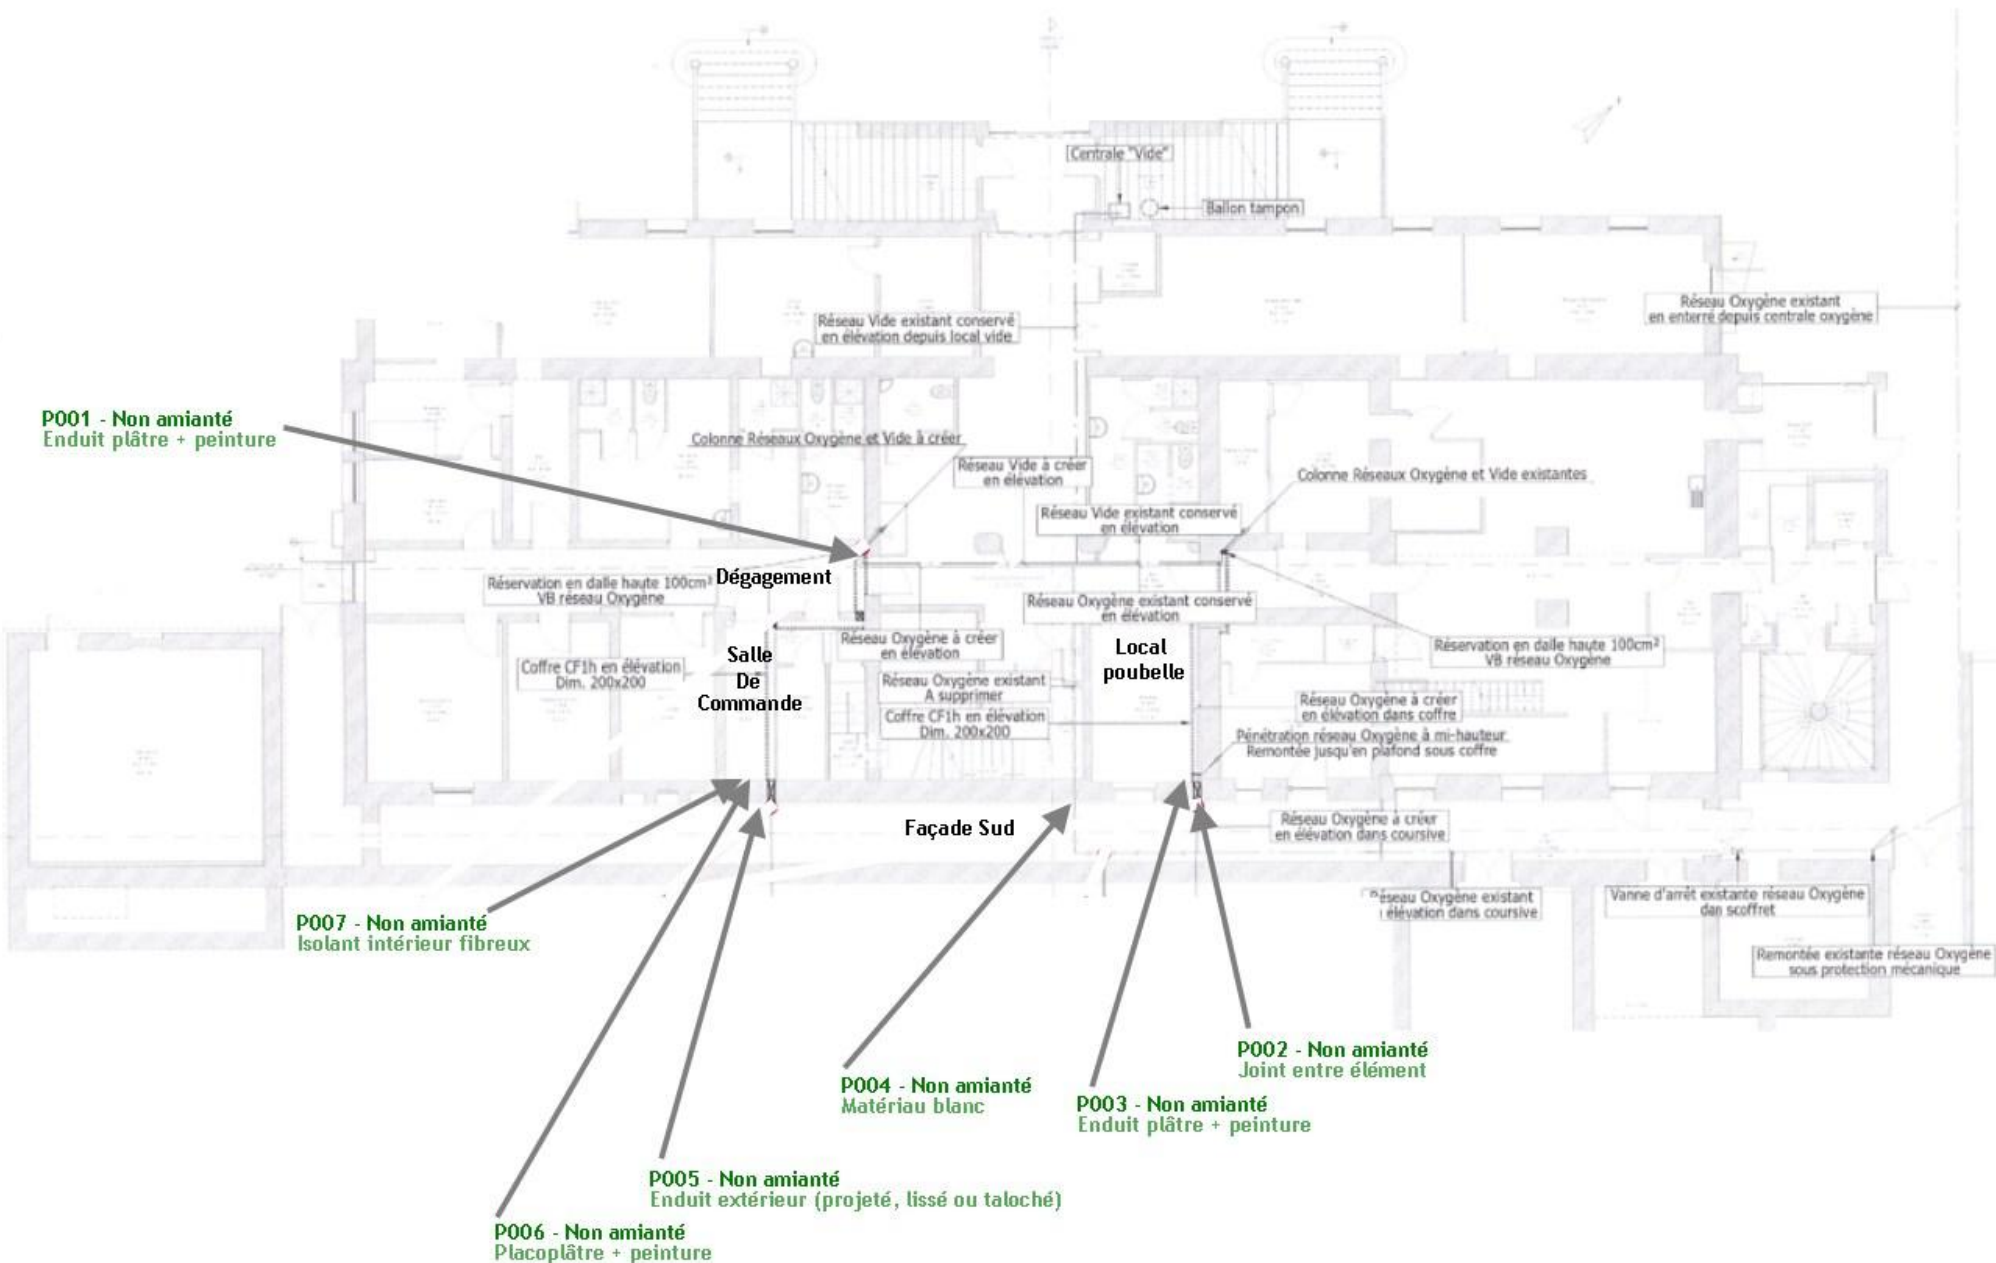
Adresse du bien :

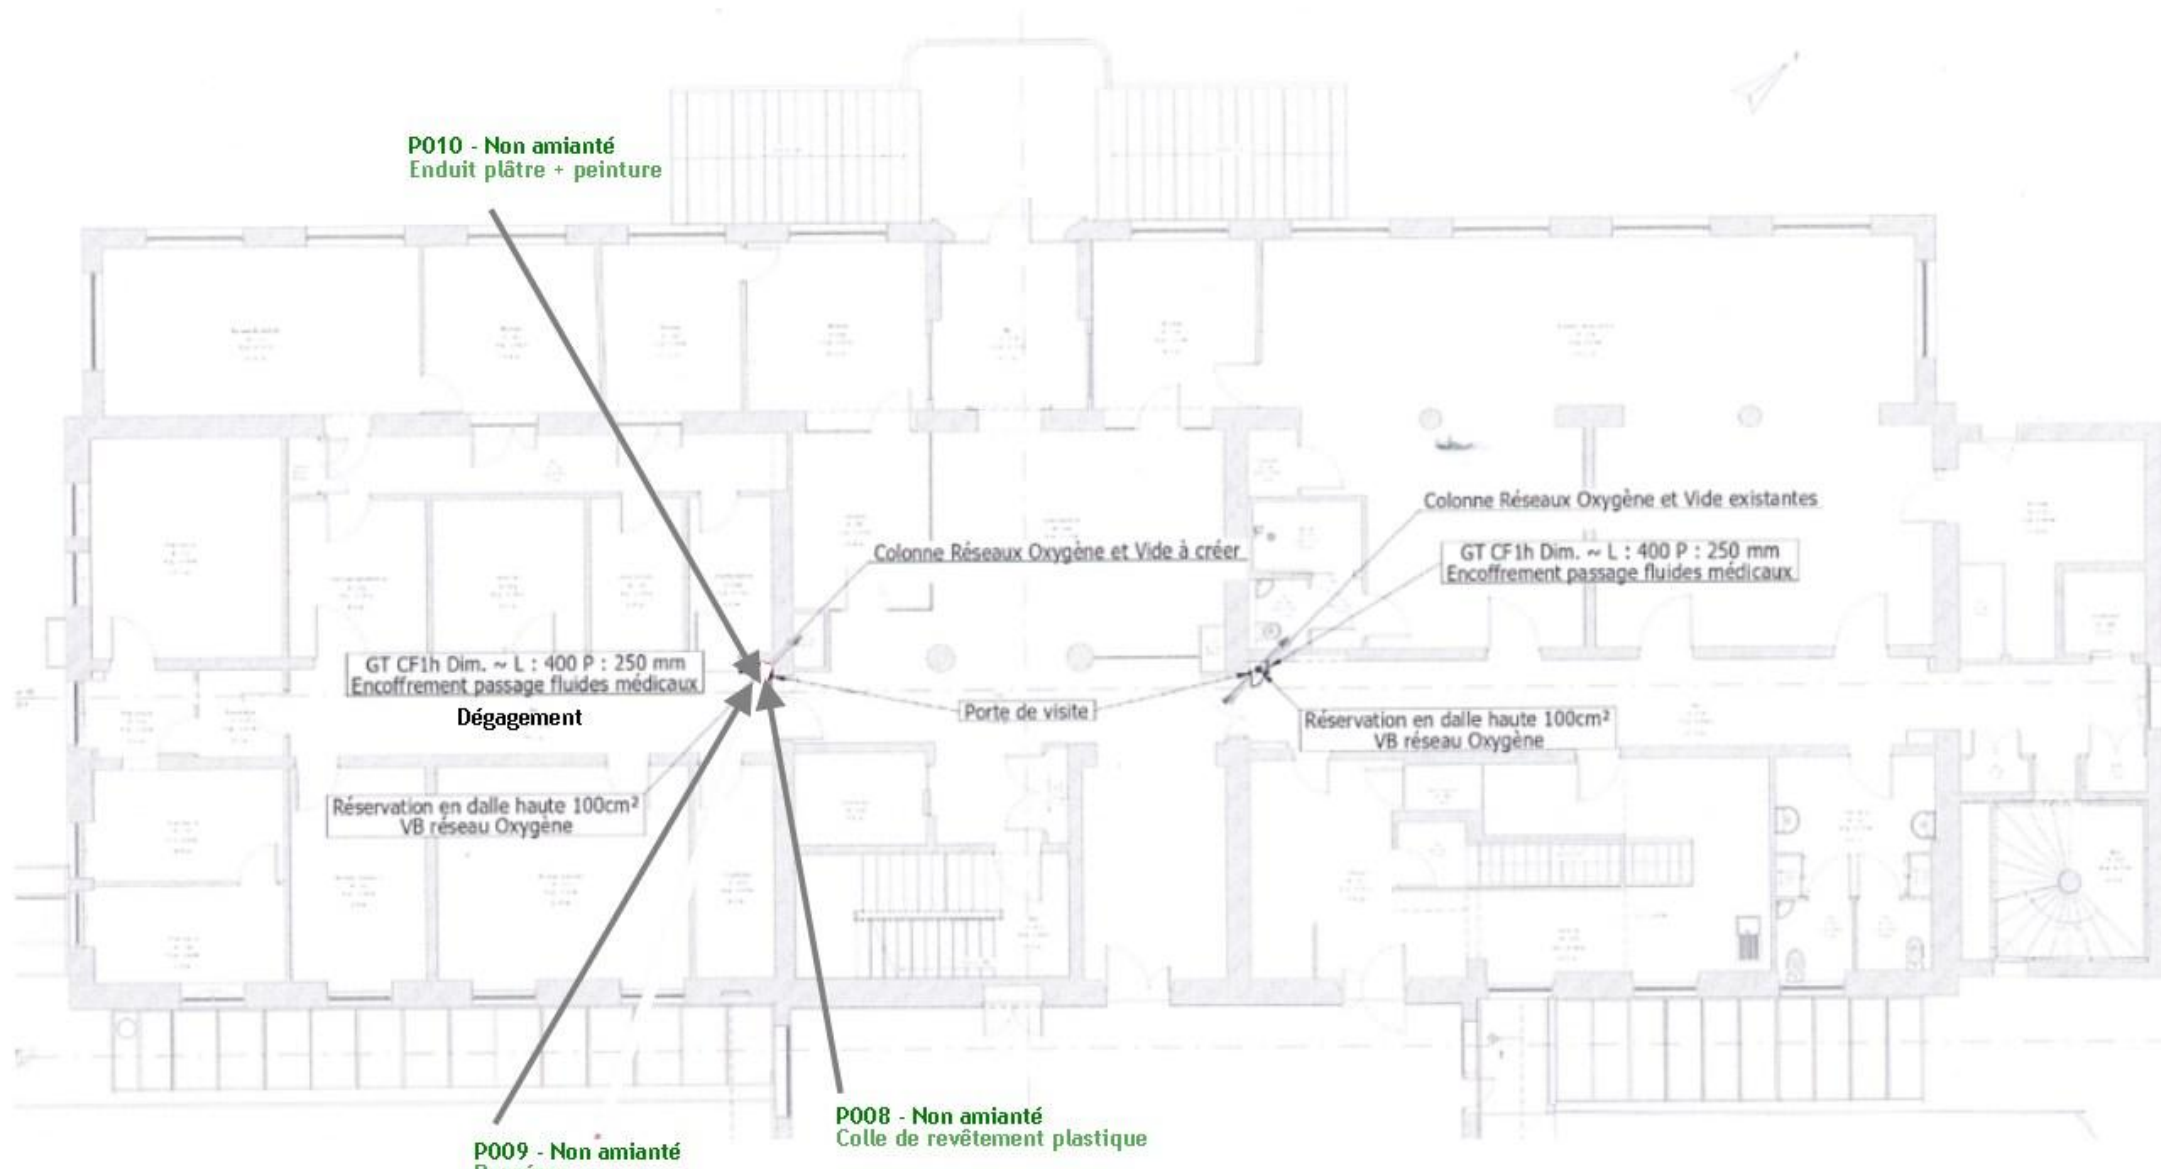
Ugecam Auvergne Limousin
5 Av. de la Duchesse de Fontange
15800 Vic-sur-Cère

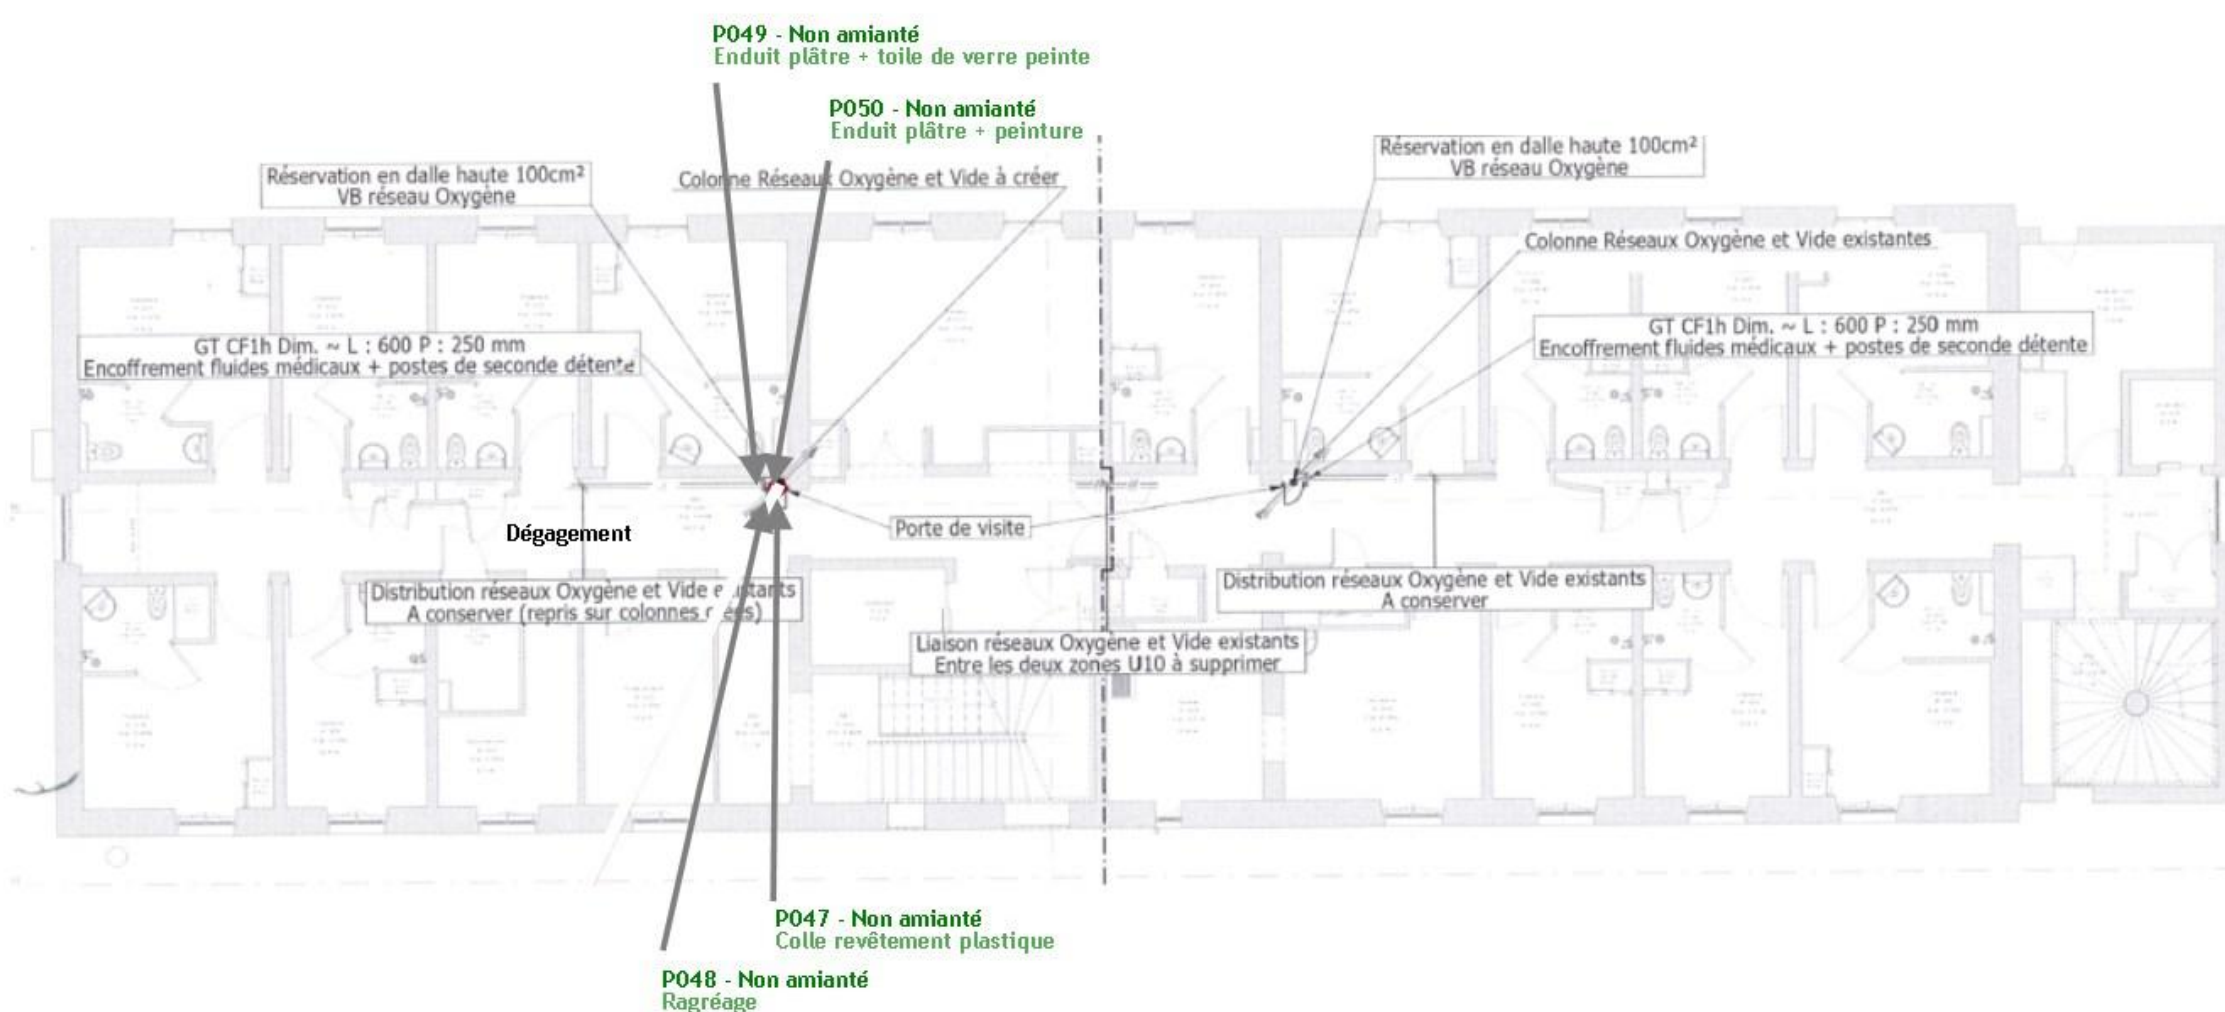
Informations relatives au rapport du repérage :

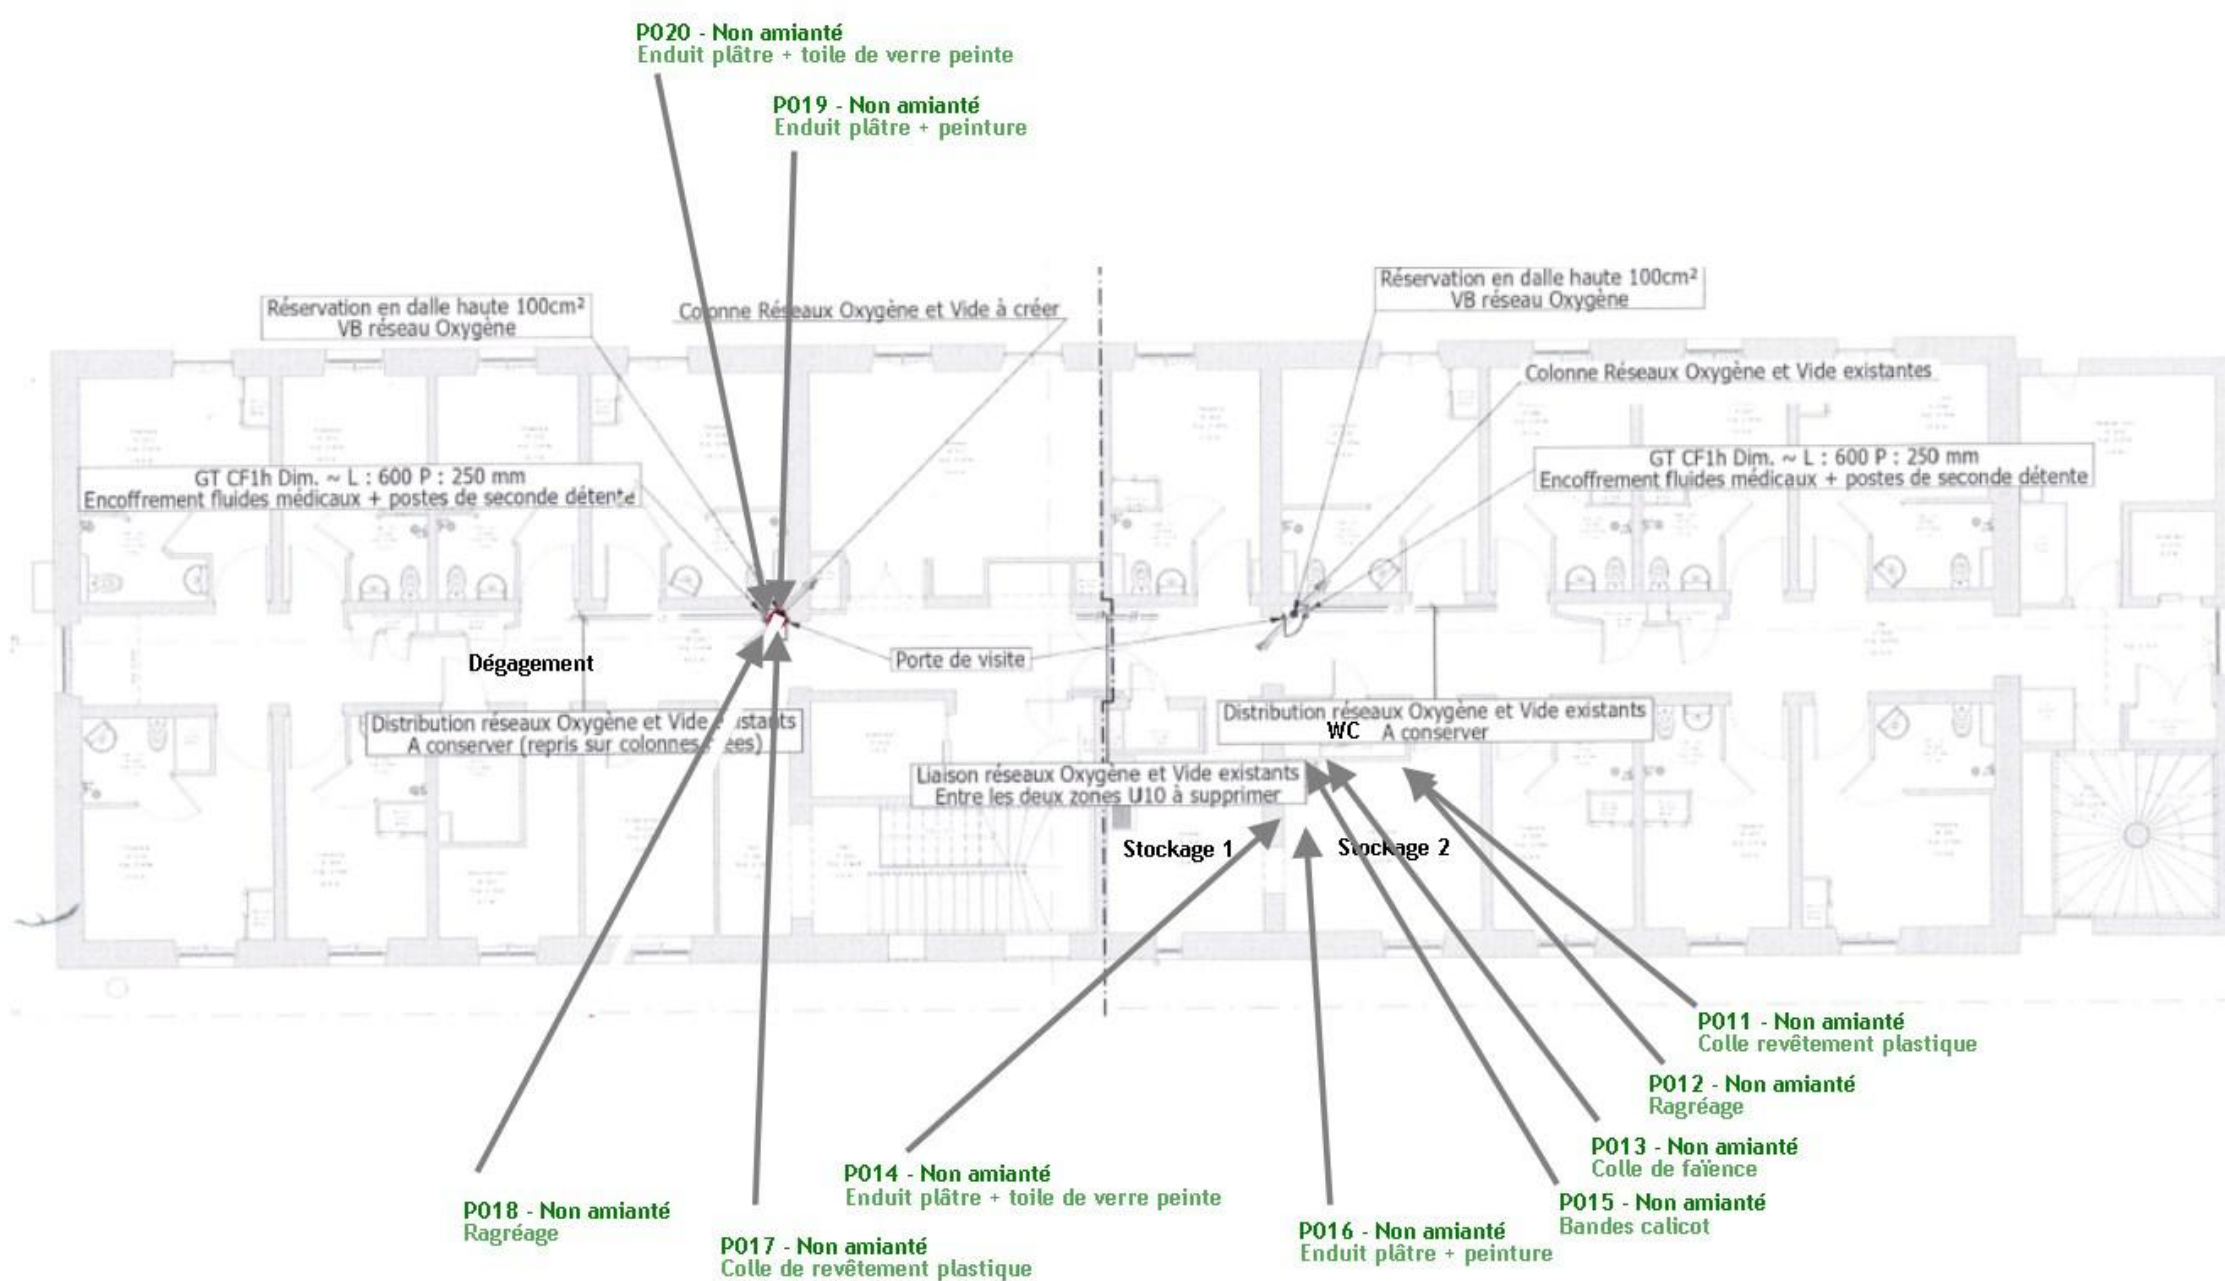
Réf. du rapport : 2602CRACL -
BI12970000002710
Rédacteur : Geraud VAURS
Date : 02/03/2026

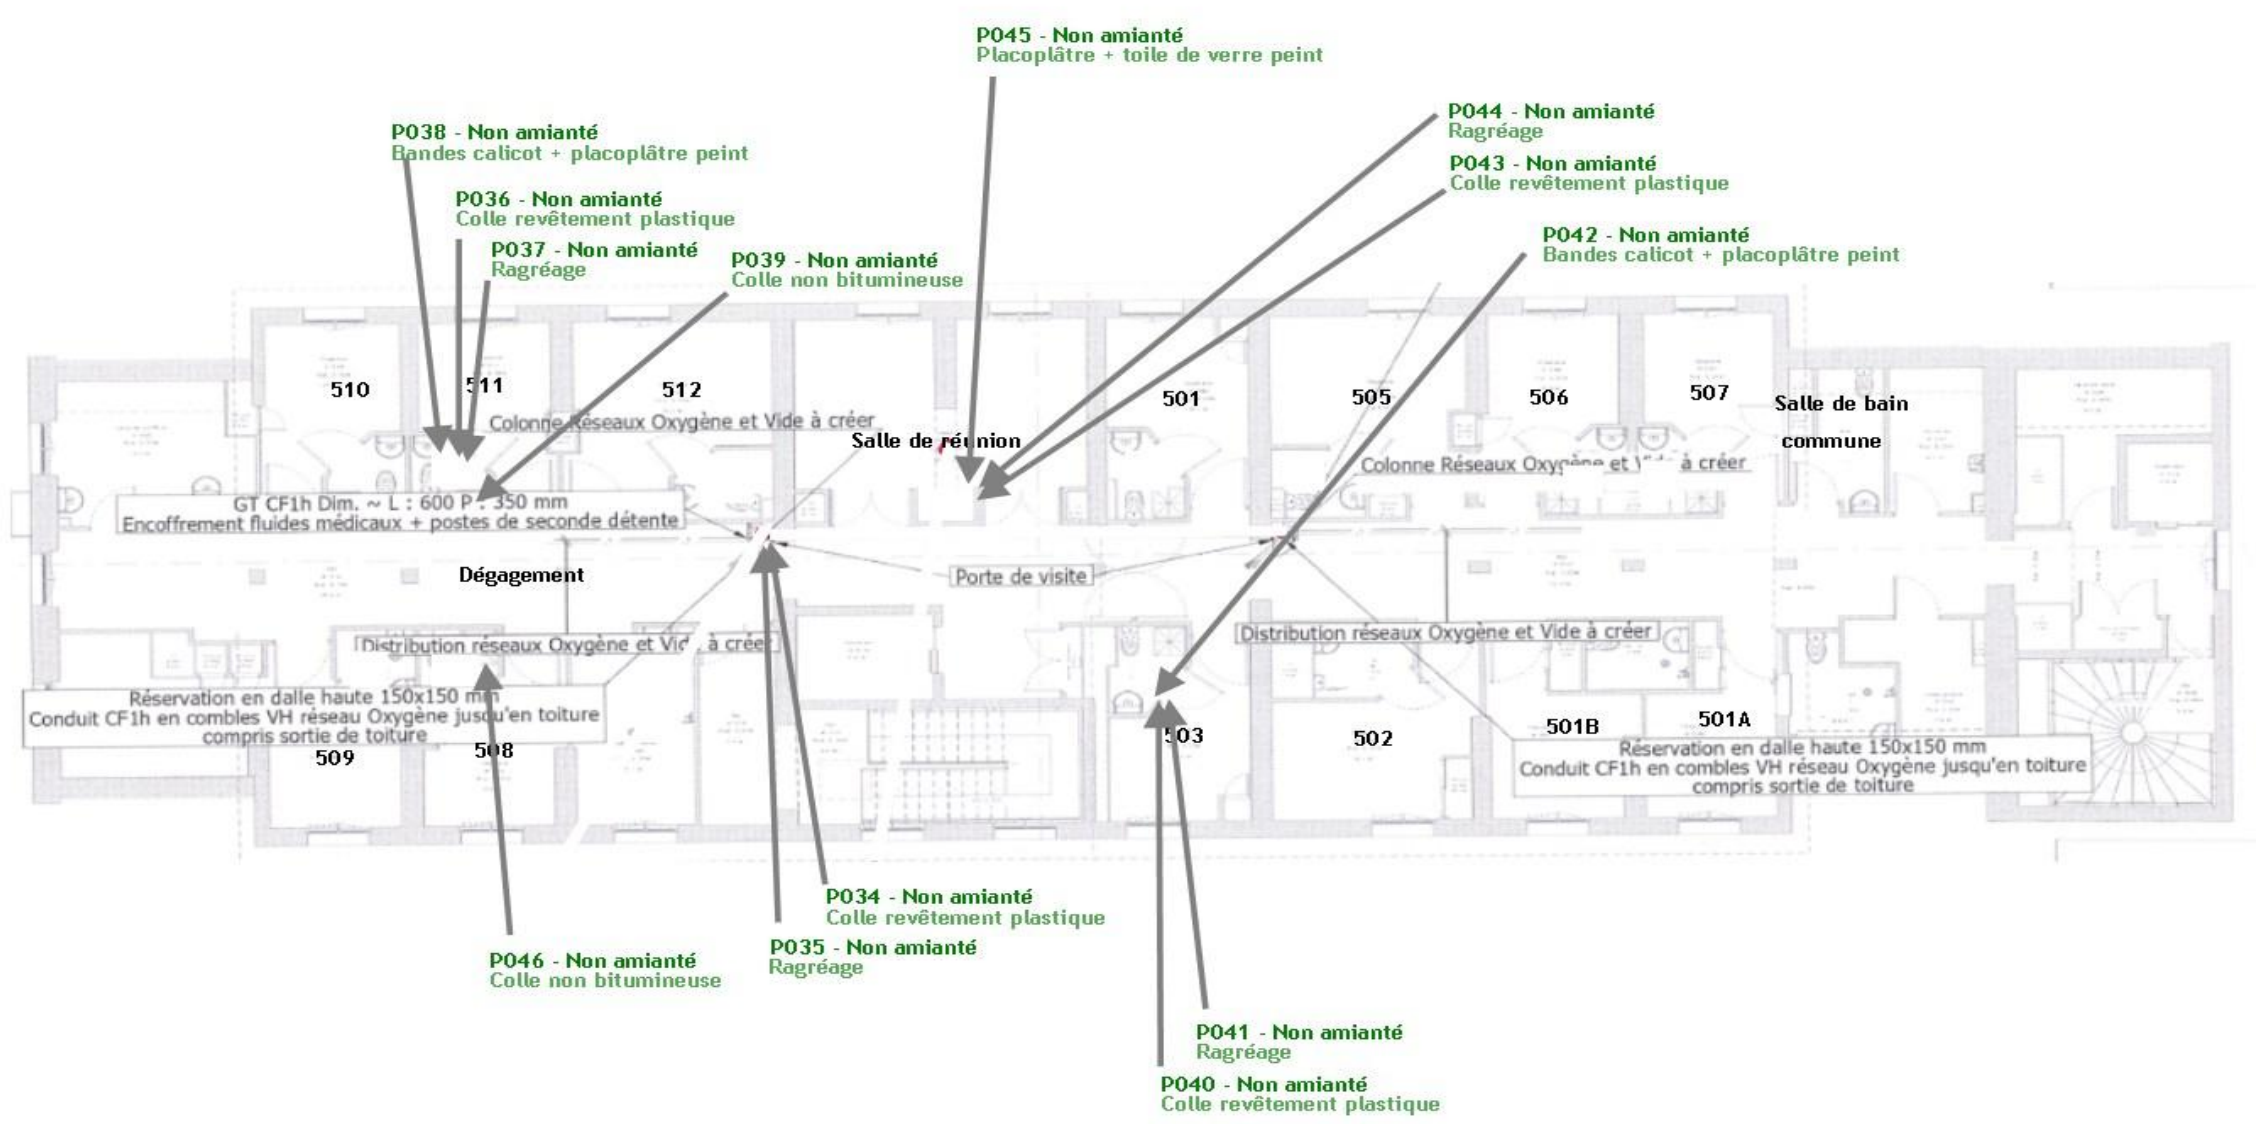
Commentaires :



	Planche de repérage technique
	N° planche :3/7
	Nom du plan : UGECAM - R+1
	Entreprise réalisant le repérage : SOCOTEC Diagnostic Clermont Ferrand Parc Technologique de la Pardieu-19 Avenue Léonard de Vinci 63063 CLERMONT-FERRAND Cedex 1
	Adresse du bien : Ugecam Auvergne Limousin 5 Av. de la Duchesse de Fontange 15800 Vic-sur-Cère
	Informations relatives au rapport du repérage : Réf. du rapport : 2602CRACL - BI12970000002710 Rédacteur : Geraud VAURS Date : 02/03/2026
	Commentaires :

	
Planche de repérage technique	
N° planche : 4/7	
Nom du plan : UGECAM - R+2	
Entreprise réalisant le repérage : SOCOTEC Diagnostic Clermont Ferrand Parc Technologique de la Pardieu-19 Avenue Léonard de Vinci 63063 CLERMONT-FERRAND Cedex 1	
Adresse du bien : Ugecam Auvergne Limousin 5 Av. de la Duchesse de Fontange 15800 Vic-sur-Cère	
Informations relatives au rapport du repérage : Réf. du rapport : 2602CRACL - BI12970000002710 Rédacteur : Geraud VAURS Date : 02/03/2026	
Commentaires :	

	Planche de repérage technique
	N° planche : 5/7
	Nom du plan : UGECAM - R+3
	Entreprise réalisant le repérage : SOCOTEC Diagnostic Clermont Ferrand Parc Technologique de la Pardieu-19 Avenue Léonard de Vinci 63063 CLERMONT-FERRAND Cedex 1
	Adresse du bien : Ugecam Auvergne Limousin 5 Av. de la Duchesse de Fontange 15800 Vic-sur-Cère
	Informations relatives au rapport du repérage : Réf. du rapport : 2602CRACL - BI12970000002710 Rédacteur : Geraud VAURS Date : 02/03/2026
	Commentaires :

 P038 - Non amianté Bandes calicot + placoplâtre peint P036 - Non amianté Colle revêtement plastique P037 - Non amianté Ragréage P039 - Non amianté Colle non bitumineuse P045 - Non amianté Placoplâtre + toile de verre peint P044 - Non amianté Ragréage P043 - Non amianté Colle revêtement plastique P042 - Non amianté Bandes calicot + placoplâtre peint P034 - Non amianté Colle revêtement plastique P035 - Non amianté Ragréage P046 - Non amianté Colle non bitumineuse P041 - Non amianté Ragréage P040 - Non amianté Colle revêtement plastique 510 511 512 501 505 506 507 508 509 502 501B 501A Colonne Réseaux Oxygène et Vide à créer Salle de réunion Salle de bain commune GT CF1h Dim. ~ L : 600 P : 350 mm Encoffrement fluides médicaux + postes de seconde détente Dégagement Porte de visite Distribution réseaux Oxygène et Vide à créer Réservation en dalle haute 150x150 mm Conduit CF1h en combles VH réseau Oxygène jusqu'en toiture compris sortie de toiture	Planche de repérage technique
	N° planche : 7/7
	Nom du plan : UGECAM - R+5
	Entreprise réalisant le repérage : SOCOTEC Diagnostic Clermont Ferrand Parc Technologique de la Pardieu-19 Avenue Léonard de Vinci 63063 CLERMONT-FERRAND Cedex 1
	Adresse du bien : Ugecam Auvergne Limousin 5 Av. de la Duchesse de Fontange 15800 Vic-sur-Cère
	Informations relatives au rapport du repérage : Réf. du rapport : 2602CRACL - BI12970000002710 Rédacteur : Geraud VAURS Date : 02/03/2026
	Commentaires :

ANNEXE 3 - PV ANALYSES



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tel : 04.77.79.52.80
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1126-3437 EN DATE DU 27/02/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC CLERMONT-FERRAND (CRAQL) 19 Avenue Léonard de Vinci Parc Technologique de la Pardieu	Réf. Commande ITGA : IT1126-3437 Réf. Commande Client : 2602CRAQLBI12970000002710_4539
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 25/02/2026

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2602CRAQL - BI12970000002710 - Ugecam Auvergne Limousin 5 Av. de la Duchesse de Fontange 15800 Vic-sur-Cère ITC-JCFKUM-186920 Réf échantillon client : P001 - Enduit platre + peinture - UGECAM / Rez-de-chaussee - Degagement ITM-GPNBL-2877832		Réf échantillon ITGA : IT112602-12776 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	(1) META (A) le 27/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NDN (5)
Réf dossier client : 2602CRAQL - BI12970000002710 - Ugecam Auvergne Limousin 5 Av. de la Duchesse de Fontange 15800 Vic-sur-Cère ITC-JCFKUM-186920 Réf échantillon client : P002 - Joint entre element - UGECAM / Rez-de-chaussee - Facade Sud ITM-BUCTU-2877833		Réf échantillon ITGA : IT112602-12777 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 27/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NDN

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 1/14

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1126-3437 EN DATE DU 27/02/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2602CRACL - BI12970000002710 - Ugecam Auvergne Limousin 5 Av. de la Duchesse de Fontange 15800 Vic-sur-Cère ITC-JCFKJM-186920 Réf échantillon client : P003 - Enduit plâtre + peinture - UGECAM / Rez-de-chausée - Local poubelle ITM-SECLT-2877834		Réf échantillon ITGA : IT112602-12778 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▶ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 27/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NDN (5)
Réf dossier client : 2602CRACL - BI12970000002710 - Ugecam Auvergne Limousin 5 Av. de la Duchesse de Fontange 15800 Vic-sur-Cère ITC-JCFKJM-186920 Réf échantillon client : P004 - Matériau blanc - UGECAM / Rez-de-chausée - Facade Sud ITM-QKRAIN-2877836		Réf échantillon ITGA : IT112602-12779 Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène	
▶ Matériau gris en vrac hétérogène	META (A) le 27/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KHD (5)
Réf dossier client : 2602CRACL - BI12970000002710 - Ugecam Auvergne Limousin 5 Av. de la Duchesse de Fontange 15800 Vic-sur-Cère ITC-JCFKJM-186920 Réf échantillon client : P005 - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - UGECAM / Rez-de-chausée - Facade Sud ITM-HQFYX-2877837		Réf échantillon ITGA : IT112602-12780 Description ITGA : Enduit gris en vrac	
▶ Enduit gris en vrac	META (A) le 27/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NDN (5)
Réf dossier client : 2602CRACL - BI12970000002710 - Ugecam Auvergne Limousin 5 Av. de la Duchesse de Fontange 15800 Vic-sur-Cère ITC-JCFKJM-186920 Réf échantillon client : P006 - Placoplâtre + peinture - UGECAM / Rez-de-chausée - Salle de commande ITM-JIWOK-2877789		Réf échantillon ITGA : IT112602-12781 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
▶ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable (1)	META (A) le 27/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D/A. (3) Analyste : KHD (6)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 2/14

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1126-3437 EN DATE DU 27/02/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2602CRACL - BI12970000002710 - Ugecam Auvergne Limousin 5 Av. de la Duchesse de Fontange 15800 Vic-sur-Cère ITC-JCFKJM-186920 Réf échantillon client : P007 - Isolant intérieur fibreux - UGECAM / Rez-de-chaussée - Salle de commande ITM-VKJQA-2877790		Réf échantillon ITGA : IT112602-12782 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac / Papier / Matériau fibreux jaune avec poussières	
▶ Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + Papier non séparable + Matériau fibreux jaune avec poussières (1)	MOLP + META (A) le 27/02/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NDN (5)
Réf dossier client : 2602CRACL - BI12970000002710 - Ugecam Auvergne Limousin 5 Av. de la Duchesse de Fontange 15800 Vic-sur-Cère ITC-JCFKJM-186920 Réf échantillon client : P008 - Colle de revêtement plastique - UGECAM / 1er étage - Degagement ITM-RZMQY-2877787		Réf échantillon ITGA : IT112602-12783 Description ITGA : Peinture / Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Matériau rose / Matériau plâtreux blanc	
▶ Peinture non séparable + Revêtement souple gris (1)	META (A) le 27/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KHD (6)
▶ Colle polymère jaune non séparable + Matériau rose non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable (1)	META (A) le 27/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KHD (6)
Réf dossier client : 2602CRACL - BI12970000002710 - Ugecam Auvergne Limousin 5 Av. de la Duchesse de Fontange 15800 Vic-sur-Cère ITC-JCFKJM-186920 Réf échantillon client : P009 - Ragréage - UGECAM / 1er étage - Degagement ITM-XJHGP-2877788		Réf échantillon ITGA : IT112602-12784 Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage rose / Matériau plâtreux blanc	
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose + Matériau plâtreux blanc non séparable (1)	META (A) le 27/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NDN (6)
Réf dossier client : 2602CRACL - BI12970000002710 - Ugecam Auvergne Limousin 5 Av. de la Duchesse de Fontange 15800 Vic-sur-Cère ITC-JCFKJM-186920 Réf échantillon client : P010 - Enduit plâtre + peinture - UGECAM / 1er étage - Degagement ITM-HFJTH-2877786		Réf échantillon ITGA : IT112602-12785 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▶ Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 27/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KHD (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 3/14

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1126-3437 EN DATE DU 27/02/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2602CRACL - BI12970000002710 - Ugecam Auvergne Limousin 5 Av. de la Duchesse de Fontange 15800 Vic-sur-Cère ITC-JCFKJM-186920 Réf échantillon client : P011 - Colle revêtement plastique - UGECAM / 3ème étage - Stockage 2 ITM-EPDVO-2877785			
		Réf échantillon ITGA : IT112602-12786	
		Description ITGA :	Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Peinture
▸ Revêtement souple gris	META (A) le 27/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KHD
▸ Colle polymère jaune non séparable + Peinture non séparable (1)	META (B) le 27/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NDN (6)
Réf dossier client : 2602CRACL - BI12970000002710 - Ugecam Auvergne Limousin 5 Av. de la Duchesse de Fontange 15800 Vic-sur-Cère ITC-JCFKJM-186920 Réf échantillon client : P012 - Ragréage - UGECAM / 3ème étage - Stockage 2 ITM-VJHEC-2877784			
		Réf échantillon ITGA : IT112602-12787	
		Description ITGA :	Colle polymère jaune / Ragréage rose
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose (1)	META (A) le 27/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KHD (6)
Réf dossier client : 2602CRACL - BI12970000002710 - Ugecam Auvergne Limousin 5 Av. de la Duchesse de Fontange 15800 Vic-sur-Cère ITC-JCFKJM-186920 Réf échantillon client : P013 - Colle de faïence - UGECAM / 3ème étage - Stockage 2 ITM-AMGIC-2877783			
		Réf échantillon ITGA : IT112602-12788	
		Description ITGA :	Carrelage / Colle beige / Peinture avec couche en toile
Carrelage + Peinture avec couche en toile non séparable	---	Non analysé	
▸ Colle beige	META (A) le 27/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KHD
Réf dossier client : 2602CRACL - BI12970000002710 - Ugecam Auvergne Limousin 5 Av. de la Duchesse de Fontange 15800 Vic-sur-Cère ITC-JCFKJM-186920 Réf échantillon client : P014 - Enduit plâtre + toile de verre peint - UGECAM / 3ème étage - Stockage 2 ITM-NBTOW-2877782			
		Réf échantillon ITGA : IT112602-12789	
		Description ITGA :	Peinture en vrac / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac
▸ Peinture en vrac non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 27/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KHD (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 4/14

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1126-3437 EN DATE DU 27/02/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2602CRACL - BI12970000002710 - Ugecam Auvergne Limousin 5 Av. de la Duchesse de Fontange 15800 Vic-sur-Cère ITC-JCFKJM-186920 Réf échantillon client : P015 - Bandes calicot - UGECAM / 3eme étage - Stockage 2 ITM-VGAGS-2877781			
		Réf échantillon ITGA : IT112602-12790	
		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Papier	
▶ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable (1)	META (A) le 27/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D/A. (3) Analyste : KHD (6)
Réf dossier client : 2602CRACL - BI12970000002710 - Ugecam Auvergne Limousin 5 Av. de la Duchesse de Fontange 15800 Vic-sur-Cère ITC-JCFKJM-186920 Réf échantillon client : P016 - Enduit plâtre + peinture - UGECAM / 3eme étage - Stockage 2 ITM-AVYNP-2877780			
		Réf échantillon ITGA : IT112602-12791	
		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▶ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 27/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NDN (5)
Réf dossier client : 2602CRACL - BI12970000002710 - Ugecam Auvergne Limousin 5 Av. de la Duchesse de Fontange 15800 Vic-sur-Cère ITC-JCFKJM-186920 Réf échantillon client : P017 - Colle de revêtement plastique - UGECAM / 3eme étage - Degagement ITM-THEHX-2877779			
		Réf échantillon ITGA : IT112602-12792	
		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Matériau gris	
▶ Revêtement souple gris (1)	META (A) le 27/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NDN
▶ Colle polymère jaune non séparable + Matériau gris non séparable (1)	META (A) le 27/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NDN (6)
Réf dossier client : 2602CRACL - BI12970000002710 - Ugecam Auvergne Limousin 5 Av. de la Duchesse de Fontange 15800 Vic-sur-Cère ITC-JCFKJM-186920 Réf échantillon client : P018 - Ragréage - UGECAM / 3eme étage - Degagement ITM-HPGQM-2877770			
		Réf échantillon ITGA : IT112602-12793	
		Description ITGA : Ragréage rose / Ragréage gris	
▶ Ragréage rose non séparable + Ragréage gris (1)	META (A) le 27/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KHD (6)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 5/14

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1126-3437 EN DATE DU 27/02/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2602CRACL - BI12970000002710 - Ugecam Auvergne Limousin 5 Av. de la Duchesse de Fontange 15800 Vic-sur-Cère ITC-JCFKJM-186920 Réf échantillon client : P019 - Enduit plâtre + peinture - UGECAM / 3ème étage - Degagement ITM-XNLJX-2877771		Réf échantillon ITGA : IT112602-12794 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▶ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 27/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NDN (5)
Réf dossier client : 2602CRACL - BI12970000002710 - Ugecam Auvergne Limousin 5 Av. de la Duchesse de Fontange 15800 Vic-sur-Cère ITC-JCFKJM-186920 Réf échantillon client : P020 - Enduit plâtre + toile de verre peint - UGECAM / 3ème étage - Degagement ITM-SUNMA-2877772		Réf échantillon ITGA : IT112602-12795 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▶ Peintures multiples en vrac non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 27/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D/A. (3) Analyste : KHD (5)
Réf dossier client : 2602CRACL - BI12970000002710 - Ugecam Auvergne Limousin 5 Av. de la Duchesse de Fontange 15800 Vic-sur-Cère ITC-JCFKJM-186920 Réf échantillon client : P021 - Colle revêtement plastique - UGECAM / 4ème étage - Degagement ITM-VMVAX-2877777		Réf échantillon ITGA : IT112602-12796 Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Matériau gris	
▶ Revêtement souple bleu (1)	META (A) le 27/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KHD
▶ Colle polymère jaune non séparable + Matériau gris non séparable (1)	META (A) le 27/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KHD (6)
Réf dossier client : 2602CRACL - BI12970000002710 - Ugecam Auvergne Limousin 5 Av. de la Duchesse de Fontange 15800 Vic-sur-Cère ITC-JCFKJM-186920 Réf échantillon client : P022 - Ragréage - UGECAM / 4ème étage - Degagement ITM-BMILQ-2877778		Réf échantillon ITGA : IT112602-12797 Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable (1)	META (A) le 27/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NDN (6)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 6/14

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1126-3437 EN DATE DU 27/02/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2602CRACL - BI12970000002710 - Ugecam Auvergne Limousin 5 Av. de la Duchesse de Fontange 15800 Vic-sur-Cère ITC-JCFKJM-186920 Réf échantillon client : P023 - Enduit plâtre + toile de verre peint - UGEAM / 4ème étage - Degagement ITM-YTYXI-287775		Réf échantillon ITGA : IT112602-12798 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples en vrac non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 27/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D/A. (3) Analyse : KHD (5)
Réf dossier client : 2602CRACL - BI12970000002710 - Ugecam Auvergne Limousin 5 Av. de la Duchesse de Fontange 15800 Vic-sur-Cère ITC-JCFKJM-186920 Réf échantillon client : P024 - Placoplatre - UGECAM / 4ème étage - Degagement ITM-IZSWO-287776		Réf échantillon ITGA : IT112602-12799 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Papier	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable (1)	META (A) le 27/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyse : NDN (6)
Réf dossier client : 2602CRACL - BI12970000002710 - Ugecam Auvergne Limousin 5 Av. de la Duchesse de Fontange 15800 Vic-sur-Cère ITC-JCFKJM-186920 Réf échantillon client : P025 - Colle revêtement plastique - UGECAM / 4ème étage - Stockage 2 ITM-HEDGM-287773		Réf échantillon ITGA : IT112602-12800 Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune en faible quantité / Peinture en faible quantité	
Revêtement souple gris + Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + Peinture en faible quantité non séparable (1)	META (A) le 27/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyse : KHD (6)
Réf dossier client : 2602CRACL - BI12970000002710 - Ugecam Auvergne Limousin 5 Av. de la Duchesse de Fontange 15800 Vic-sur-Cère ITC-JCFKJM-186920 Réf échantillon client : P026 - Ragréage - UGECAM / 4ème étage - Stockage 2 ITM-MBVOE-287774		Réf échantillon ITGA : IT112602-12801 Description ITGA : Colle polymère jaune avec couche en mousse / Peinture / Ragréage rose	
Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + Peinture non séparable + Ragréage rose (1)	META (A) le 27/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyse : KHD (6)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 7/14

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1126-3437 EN DATE DU 27/02/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2602CRACL - BI12970000002710 - Ugecam Auvergne Limousin 5 Av. de la Duchesse de Fontange 15800 Vic-sur-Cère ITC-JCFKJM-186920 Réf échantillon client : P027 - Colle de faïence - UGECAM / 4eme étage - Stockage 2 ITM-MZLTK-2903373			
Réf échantillon ITGA : IT112602-12802		Description ITGA : Carrelage / Colle beige	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige	META (A) le 27/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KHD
Réf dossier client : 2602CRACL - BI12970000002710 - Ugecam Auvergne Limousin 5 Av. de la Duchesse de Fontange 15800 Vic-sur-Cère ITC-JCFKJM-186920 Réf échantillon client : P028 - Placoplatre + toile de verre peint - UGECAM / 4eme étage - Stockage 2 ITM-NYJBP-2877143			
Réf échantillon ITGA : IT112602-12803		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc en vrac	
▸ Peintures multiples en vrac non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 27/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KHD (5)
Réf dossier client : 2602CRACL - BI12970000002710 - Ugecam Auvergne Limousin 5 Av. de la Duchesse de Fontange 15800 Vic-sur-Cère ITC-JCFKJM-186920 Réf échantillon client : P029 - Bandes calicot + placoplatre - UGECAM / 4eme étage - Stockage 2 ITM-PTIYD-2877144			
Réf échantillon ITGA : IT112602-12804		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable (1)	META (A) le 27/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : NDN (6)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 8/ 14

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1126-3437 EN DATE DU 27/02/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2602CRACL - BI12970000002710 - Ugecam Auvergne Limousin 5 Av. de la Duchesse de Fontange 15800 Vic-sur-Cère ITC-JCFKJM-186920 Réf échantillon client : P030 - Colle revêtement plastique - UGECAM / 4eme etage - Salle reunion ITM-ZCZHC-2877149			
		Réf échantillon ITGA : IT112602-12805	
		Description ITGA :	Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Matériau rose en faible quantité
▸ Revêtement souple bleu	META (A) le 27/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KHD
▸ Colle polymère jaune non séparable + Matériau rose en faible quantité non séparable (4)	(1) META (B) le 27/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KHD (6)
Réf dossier client : 2602CRACL - BI12970000002710 - Ugecam Auvergne Limousin 5 Av. de la Duchesse de Fontange 15800 Vic-sur-Cère ITC-JCFKJM-186920 Réf échantillon client : P031 - Ragréage - UGECAM / 4eme etage - Salle reunion ITM-KWQRC-2877150			
		Réf échantillon ITGA : IT112602-12806	
		Description ITGA :	Colle polymère jaune / Ragréage rose
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose (1)	META (A) le 27/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NDN (6)
Réf dossier client : 2602CRACL - BI12970000002710 - Ugecam Auvergne Limousin 5 Av. de la Duchesse de Fontange 15800 Vic-sur-Cère ITC-JCFKJM-186920 Réf échantillon client : P032 - Placoplatre + toile de verre peint - UGECAM / 4eme etage - Salle reunion ITM-ORFZJ-2877077			
		Réf échantillon ITGA : IT112602-12807	
		Description ITGA :	Peinture / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée
▸ Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable (1)	META (A) le 27/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KHD (6)
Réf dossier client : 2602CRACL - BI12970000002710 - Ugecam Auvergne Limousin 5 Av. de la Duchesse de Fontange 15800 Vic-sur-Cère ITC-JCFKJM-186920 Réf échantillon client : P033 - Bandes calicot + placoplatre - UGECAM / 4eme etage - Salle reunion ITM-JKOYR-2877078			
		Réf échantillon ITGA : IT112602-12808	
		Description ITGA :	Peinture / Matériau plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée
▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable (1)	META (A) le 27/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KHD (6)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 9/14

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1126-3437 EN DATE DU 27/02/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2602CRACL - BI12970000002710 - Ugecam Auvergne Limousin 5 Av. de la Duchesse de Fontange 15800 Vic-sur-Cère ITC-JCFKJM-186920 Réf échantillon client : P034 - Colle revêtement plastique - UGECAM / 5eme etage - Degagement ITM-DTRXK-2877062 Réf échantillon ITGA : IT112602-12809 Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Matériau rose en faible quantité			
▸ Revêtement souple gris	META (A) le 27/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KHD
▸ Colle polymère jaune non séparable + Matériau rose en faible quantité non séparable (1)	META (B) le 27/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KHD (6)
Réf dossier client : 2602CRACL - BI12970000002710 - Ugecam Auvergne Limousin 5 Av. de la Duchesse de Fontange 15800 Vic-sur-Cère ITC-JCFKJM-186920 Réf échantillon client : P035 - Ragréage - UGECAM / 5eme etage - Degagement ITM-NFBEX-2877059 Réf échantillon ITGA : IT112602-12810 Description ITGA : Colle polymère jaune en faible quantité / Ragréage rose / Matériau gris hétérogène			
▸ Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + Ragréage rose + Matériau gris hétérogène non séparable (1)	META (A) le 27/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NDN (6)
Réf dossier client : 2602CRACL - BI12970000002710 - Ugecam Auvergne Limousin 5 Av. de la Duchesse de Fontange 15800 Vic-sur-Cère ITC-JCFKJM-186920 Réf échantillon client : P036 - Colle revêtement plastique - UGECAM / 5eme etage - Salle de bain 511 ITM-KNKAD-2877069 Réf échantillon ITGA : IT112602-12811 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune			
▸ Revêtement souple beige + Colle polymère jaune non séparable (1)	META (A) le 27/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KHD (6)
Réf dossier client : 2602CRACL - BI12970000002710 - Ugecam Auvergne Limousin 5 Av. de la Duchesse de Fontange 15800 Vic-sur-Cère ITC-JCFKJM-186920 Réf échantillon client : P037 - Ragréage - UGECAM / 5eme etage - Salle de bain 511 ITM-MPRFY-2877061 Réf échantillon ITGA : IT112602-12812 Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage rose			
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable (1)	META (A) le 27/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NDN (6)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 10/14

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1126-3437 EN DATE DU 27/02/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2602CRACL - BI12970000002710 - Ugecam Auvergne Limousin 5 Av. de la Duchesse de Fontange 15800 Vic-sur-Cère ITC-JCFKJM-186920 Réf échantillon client : P038 - Bandes calicot + placoplatre peint - UGEAM / Seme étage - Salle de bain 511 ITM-WFNEED-2877066		Réf échantillon ITGA : IT112602-12813 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac / Papier	
Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + Papier non séparable (1)	META (A) le 27/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : NDN (5)
Réf dossier client : 2602CRACL - BI12970000002710 - Ugecam Auvergne Limousin 5 Av. de la Duchesse de Fontange 15800 Vic-sur-Cère ITC-JCFKJM-186920 Réf échantillon client : P039 - Colle bitumineuse - UGEAM / Seme étage - Salle de bain 511 ITM-QEPPT-2877068		Réf échantillon ITGA : IT112602-12814 Description ITGA : Colle polymère jaune avec poussières	
Colle polymère jaune avec poussières	META (B) le 27/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KHD
Réf dossier client : 2602CRACL - BI12970000002710 - Ugecam Auvergne Limousin 5 Av. de la Duchesse de Fontange 15800 Vic-sur-Cère ITC-JCFKJM-186920 Réf échantillon client : P040 - Colle revêtement plastique - UGEAM / Seme étage - Salle de bain 503 ITM-TTBVM-2877064		Réf échantillon ITGA : IT112602-12815 Description ITGA : Revêtement souple rose / Colle polymère jaune / Matériau rose / Matériau souple beige avec poussières	
Revêtement souple rose	META (A) le 27/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NDN
Colle polymère jaune non séparable + Matériau rose non séparable (1)	META (A) le 27/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NDN (6)
Matériau souple beige avec poussières	META (B) le 27/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NDN
Réf dossier client : 2602CRACL - BI12970000002710 - Ugecam Auvergne Limousin 5 Av. de la Duchesse de Fontange 15800 Vic-sur-Cère ITC-JCFKJM-186920 Réf échantillon client : P041 - Ragréage - UGEAM / Seme étage - Salle de bain 503 ITM-YQNYC-2877063		Réf échantillon ITGA : IT112602-12816 Description ITGA : Colle polymère jaune / Peinture / Ragréage rose	
Colle polymère jaune non séparable + Peinture non séparable + Ragréage rose (1)	META (A) le 27/02/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NDN (6)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 11/14

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1126-3437 EN DATE DU 27/02/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2602CRACL - BI12970000002710 - Ugecam Auvergne Limousin 5 Av. de la Duchesse de Fontange 15800 Vic-sur-Cère ITC-JCFKJM-186920 Réf échantillon client : P042 - Bandes calicot + placoplatre peint - UGEACAM / Seme etage - Salle de bain 503 ITM-KRHXS-2877071		Réf échantillon ITGA : IT112602-12817 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Papier	
Peinture non séparable + (1) Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable	META (A) le 27/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distingues par M. (3) Analyse : NDN (6)
Réf dossier client : 2602CRACL - BI12970000002710 - Ugecam Auvergne Limousin 5 Av. de la Duchesse de Fontange 15800 Vic-sur-Cère ITC-JCFKJM-186920 Réf échantillon client : P043 - Colle revêtement plastique - UGEACAM / Seme etage - Salle de reunion ITM-XLJIT-2877073		Réf échantillon ITGA : IT112602-12818 Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Matériau rose	
Revêtement souple gris	META (A) le 27/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyse : NDN
Colle polymère jaune non (1) séparable + Matériau rose non séparable	META (A) le 27/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyse : NDN (6)
Réf dossier client : 2602CRACL - BI12970000002710 - Ugecam Auvergne Limousin 5 Av. de la Duchesse de Fontange 15800 Vic-sur-Cère ITC-JCFKJM-186920 Réf échantillon client : P044 - Ragréage - UGEACAM / Seme etage - Salle de reunion ITM-UWBNH-2877072		Réf échantillon ITGA : IT112602-12819 Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage rose	
Colle polymère jaune non (1) séparable + Ragréage rose non séparable	META (A) le 27/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyse : KHD (6)
Réf dossier client : 2602CRACL - BI12970000002710 - Ugecam Auvergne Limousin 5 Av. de la Duchesse de Fontange 15800 Vic-sur-Cère ITC-JCFKJM-186920 Réf échantillon client : P045 - Placoplatre + toile de verre peint - UGEACAM / Seme etage - Salle de reunion ITM-AALIT-2877075		Réf échantillon ITGA : IT112602-12820 Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peinture non séparable + (1) Toile fibreuse blanche non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 27/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distingues par M. (3) Analyse : NDN (6)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 12/14

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1126-3437 EN DATE DU 27/02/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2602CRACL - BI12970000002710 - Ugecam Auvergne Limousin 5 Av. de la Duchesse de Fontange 15800 Vic-sur-Cère ITC-JCFKJM-186920 Réf échantillon client : P046 - Colle non bitumineuse - UGECAM / 5eme etage - Salle de bain 508 I TM-BUJJB-2877074		Réf échantillon ITGA : IT112602-12821 Description ITGA : Colle polymère jaune avec poussières	
* Colle polymère jaune avec poussières	META (B) le 27/02/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NDN
Réf dossier client : 2602CRACL - BI12970000002710 - Ugecam Auvergne Limousin 5 Av. de la Duchesse de Fontange 15800 Vic-sur-Cère ITC-JCFKJM-186920 Réf échantillon client : P047 - Colle revêtement plastique - UGECAM / 2eme etage - Degagement I TM-DCPOD-2877076		Réf échantillon ITGA : IT112602-12822 Description ITGA : Revêtement souple orange / Colle polymère jaune	
* Revêtement souple orange + Colle polymère jaune non séparable	(1) META (A) le 27/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NDN (6)
Réf dossier client : 2602CRACL - BI12970000002710 - Ugecam Auvergne Limousin 5 Av. de la Duchesse de Fontange 15800 Vic-sur-Cère ITC-JCFKJM-186920 Réf échantillon client : P048 - Ragréage - UGECAM / 2eme etage - Degagement I TM-TBWGTG-2877054		Réf échantillon ITGA : IT112602-12823 Description ITGA : Colle polymère jaune en faible quantité / Ragréage gris	
* Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + Ragréage gris	(1) META (A) le 27/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NDN (6)
Réf dossier client : 2602CRACL - BI12970000002710 - Ugecam Auvergne Limousin 5 Av. de la Duchesse de Fontange 15800 Vic-sur-Cère ITC-JCFKJM-186920 Réf échantillon client : P049 - Enduit plâtre + toile de verre peint - UGECAM / 2eme etage - Degagement I TM-DYXTP-2877056		Réf échantillon ITGA : IT112602-12824 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* Peintures multiples en vrac non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	(1) META (A) le 27/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KHD (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 13/14

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1126-3437 EN DATE DU 27/02/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2602CRACL - BI1297000002710 - Ugecam Auvergne Limousin 5 Av. de la Duchesse de Fontange 15800 Vic-sur-Cère ITC-JCFKUM-186920 Réf échantillon client : P050 - Enduit plâtre + peinture - UGECAM / 2ème étage - Degagement ITM-NTNBR-2877055		Réf échantillon ITGA : IT112602-12825 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 27/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NDN (5)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
 (2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
 (3) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont non asbestiformes et ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).
 (4) La quantité de la couche à disposition ne permet pas de garantir la limite de détection.
 (5) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
 (6) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
 Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
 Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : **Maxime BECK** Responsable Laboratoire Adjoint

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 14/14

ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS

Néant

ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES



Certificat N° C3669

Monsieur Géraud VAURS

Certié dans le cadre du processus de certification PR04 et / ou PR16 consultable sur www.qualixpert.com conformément à l'ordonnance 2005-655 titre III du 8 juin 2005 et au décret 2006-1114 du 05 septembre 2006.

dans le(s) domaine(s) suivant(s) :

Amiante avec mention	Certificat valable	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification.
	Du 24/11/2022	
	au 23/11/2029	
Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment mention France Métropolitaine	Certificat valable	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification.
	Du 24/11/2022	
	au 23/11/2029	
Etat des installations intérieures de gaz	Certificat valable	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification.
	Du 24/11/2022	
	au 23/11/2029	
Constat de risque d'exposition au plomb	Certificat valable	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification.
	Du 22/12/2022	
	au 21/12/2029	
Diagnostic de performance énergétique individuel	Certificat valable	Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique.
	Du 22/12/2022	
	au 19/02/2024	
Etat des installations intérieures d'électricité	Certificat valable	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification.
	Du 22/12/2022	
	au 21/12/2029	
Diagnostic de performance énergétique tous types de bâtiments	Certificat valable	Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique.
	Du 20/02/2024	
	au 21/12/2029	



Date d'établissement le dimanche 01 septembre 2024

Marjorie ALBERT



*Une certification peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment.
Pour une utilisation appropriée de ce certificat, la portée des certifications et leurs validités doivent être vérifiées sur le site internet de LCC QUALIXPERT www.qualixpert.com.*

F09 Certification de compétence version N 010120

LCC 17 rue Borel - 81100 Castres
Tél. : 05 63 73 06 13 - www.qualixpert.com
SAS au capital de 8000 euros - APE 7120B - RCS Castres SIRET 493 037 832 00018

ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre intermédiaire
MARSH SAS
 Département Construction
 Tour Ariane
 5, Place des Pyramides
 La Défense 9
 92088 Paris La Défense Cedex

 **01 41 34 50 00**
 **01 41 34 55 00**

N°ORIAS **07 001 037**
 Site ORIAS www.orias.fr

Votre contrat

Construction : Responsabilité
 civile professionnelle et
 exploitation

Vos références

Contrat : **37503519275087**
 Client : **0010834120**



Assurance et Banque

SOCOTEC DIAGNOSTIC
 21 Route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC
 21 Route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME
 N°SIREN : 479 076 838

Est bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2026 au 01/01/2027.

Ce contrat garanti l'ensemble de ses responsabilités civile professionnelle et exploitation encourues du fait des missions qui lui sont confiées.

Ce contrat garantit, à hauteur de 1.500.000 € par sinistre, notamment :

Les missions relatives à l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériau contenant de l'amiante, prévus soit à l'article L.1334-12-1 du code de la santé publique et définie aux articles R.1334-20 à 25 du code de la santé publique, soit aux articles R.4412-97 à R.4412-97-6 du code du travail ainsi que toutes missions de vérification technique et d'assistance technique liées à l'amiante.

Les missions relatives à l'établissement du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.126-6 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations intérieures de gaz prévu à l'article L.134-9 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations électriques prévu à l'article L.134-7 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état relatif à la présence de termites dans les bâtiments prévu à l'article L.126-24 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions de diagnostic ou de vérification relatives à la présence de plomb dans les bâtiments ainsi que les missions relatives à l'établissement du constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-6 du code de la santé publique.

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Nanterre le 12/12/2025
 POUR LA SOCIETE :

Mathieu GODART
 Directeur Général Délégué d'AXA France



AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959 RCS Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle contre l'incendie, les accidents et risques divers. Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309. AXA Assurances Vie Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 457 245 - Sièges sociaux : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Juridica - SA au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150 RCS Versailles - Siège social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances - SA au capital de 31 275 660 6451 392 724 RCS Nanterre - Siège social : 6, rue André Gide 92320 Châtillon TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.

ATTESTATION SUR L'HONNEUR



ATTESTATION SUR L'HONNEUR réalisée pour le dossier n° **2602CRACL - B112970000002710** relatif à l'immeuble bâti visité situé au :

Ugecam Auvergne Limousin

5 Av. de la Duchesse de Fontange 15800 Vic-sur-Cère

Je soussigné, **Geraud VAURS**, technicien diagnostiqueur pour la société **SOCOTEC DIAGNOSTIC** atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard de l'article L.271-6 du Code de la Construction, à savoir :

- Disposer des compétences requises pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier, ainsi qu'en atteste mes certifications de compétences :

Prestations	Nom du diagnostiqueur	Entreprise de certification	N° Certification	Echéance certif
Amiante	Geraud VAURS	LCC QUALIXPERT	C3669	23/11/2029 (Date d'obtention : 24/11/2022)
Plomb	Geraud VAURS	LCC QUALIXPERT	C3669	21/12/2029 (Date d'obtention : 22/12/2022)
Termites	Geraud VAURS	LCC QUALIXPERT	C3669	23/11/2029 (Date d'obtention : 24/11/2022)
DPE	Geraud VAURS	LCC QUALIXPERT	C3669	21/12/2029 (Date d'obtention : 22/12/2022)
Gaz	Geraud VAURS	LCC QUALIXPERT	C3669	23/11/2029 (Date d'obtention : 24/11/2022)
Electricité	Geraud VAURS	LCC QUALIXPERT	C3669	21/12/2029 (Date d'obtention : 22/12/2022)

- Avoir souscrit à une assurance (AXA n° 37503519275087 valable jusqu'au 31/12/2026) permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions.
- N'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir les états, constats et diagnostics composant le dossier.
- Disposer d'une organisation et des moyens (en matériel et en personnel) appropriés pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier.
-

Fait à , le **02/03/2026**

Signature de l'opérateur de diagnostics :

Article L271-6 du Code de la Construction et de l'habitation

« Les documents prévus aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents mentionnés au premier alinéa. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions et modalités d'application du présent article. »

Article L271-3 du Code de la Construction et de l'Habitation

« Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L.271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier. »