



ENVIRONNEMENT

AGENCE PUY DE DOME

10 rue du MONTEL - ZAC LA NOVIALLE
63670 LA ROCHE BLANCHE
Tel : 0473695942
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
49 BD FRANCOIS MITTERRAND
63000 CLERMONT-FERRAND

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002EX069827

A communiquer pour toute correspondance

Réalisé le : 09/12/2025

Référence mandataire : EX032475

DÉSIGNATION DU BIEN

Pôle Physique
4 AVENUE BLAISE PASCAL
63178 AUBIÈRE

PROPRIÉTAIRE

UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
49 BD FRANCOIS MITTERRAND
63000 CLERMONT-FERRAND

Diagnostics



AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
N° Vert 0 800 400 100
www.ac-environnement.com

Note de synthèse



AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

Absence



ENVIRONNEMENT

AGENCE PUY DE DOME

10 rue du MONTEL - ZAC LA NOVIALLE
63670 LA ROCHE BLANCHE
Tel : 0473695942
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
49 BD FRANCOIS MITTERRAND
63000 CLERMONT-FERRAND

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002EX069827

A communiquer pour toute correspondance

Réalisé le : 09/12/2025

Référence mandataire : EX032475

DÉSIGNATION DU BIEN

Pôle Physique
4 AVENUE BLAISE PASCAL
63178 AUBIÈRE

PROPRIÉTAIRE

UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
49 BD FRANCOIS MITTERRAND
63000 CLERMONT-FERRAND

Diagnostics



AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
N° Vert 0 800 400 100
www.ac-environnement.com

Note de synthèse



AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

Absence

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, modifié par l'arrêté du 23 janvier 2020, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 4 AVENUE BLAISE PASCAL 63178 AUBIÈRE

Référence client : EX032475

Désignation : Pôle Physique

Date de construction : En 1900

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : JEANTON ALEXIS

Accompagnateur : ()

Date de repérage : 09/12/2025

Numéro attestation : CPDI7922

Délivré le : 02/07/2025

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire



A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
49 BD FRANCOIS MITTERRAND
63000 CLERMONT-FERRAND

Donneur d'ordre :
UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
49 BD FRANCOIS MITTERRAND
63000 CLERMONT-FERRAND

A-4 SOCIÉTÉ

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 18/12/2025

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 18/12/2025

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION

Non

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU
DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant

- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable

- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage

- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions

- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

- Annexe : Plans
- Annexe : Reportage photographique
- Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
- Annexe : Prélèvements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

RDC - Vol 1 (Couloir rdc)	RDC - Vol 2 (Entrée robotique rdc)
RDC - Vol 3 (Couloir est Bat 4)	RDC - Vol 4 (Couloir est bat 5)
RDC - Vol 5 (Porte 6001 ext rdc)	RDC - Vol 6 (Porte 7001 c)
RDC - Vol 7 (Porte 7014 ext)	RDC - Vol 8 (Porte rdc 8001 c ext)
RDC - Vol 9 (Entrée hall opgc)	R+1 - Vol 10 (Porte L 105/L)
R+1 - Vol 11 (Porte 7101 et et 5101 r+1)	R+1 - Vol 12 (Porte 2)
R+1 - Vol 13 (Porte 6122 6101)	R+1 - Vol 14 (Porte 8100 8101b)
R+1 - Vol 15 (Porte 8100 7101a)	R+2 - Vol 16 (Serveur r+2)
R+2 - Vol 17 (Porte 7201 a 8200b)	R+2 - Vol 18 (Porte 9201 a 8201b)
R+2 - Vol 19 (Porte 6201 6122)	R+2 - Vol 20 (Porte 7201e 7201 d)
R+2 - Vol 21 (Porte 5201 7201e)	R+2 - Vol 22 (Porte L 203 L 200)
R+3 - Vol 23 (Porte L303 300)	R+3 - Vol 24 (Porte 5301 passerelle)
R+3 - Vol 25 (Porte 5301 5121)	R+3 - Vol 26 (Porte passerelle r+3)
Sous sol - Vol 27 (Baie de brassage informatique)	

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S)
DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Sans objet	Sans objet	Sans objet

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

changement de l'installation complète du contrôle d'accès et fermeture des cages d'escaliers extérieures du bâtiment PHYSIQUE PPIO

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Le périmètre d'intervention est défini par les volumes mentionnés dans le présent rapport.

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Façades	RDC	Vol 1 (Couloir rdc) - Vol 2 (Entrée robotique rdc) - Vol 5 (Porte 6001 ext rdc) - Vol 7 (Porte 7014 ext) - Vol 8 (Porte rdc 8001 c ext)	
Parois verticales intérieures et enduits	RDC	Vol 1 (Couloir rdc) - Vol 2 (Entrée robotique rdc) - Vol 3 (Couloir est Bat 4) - Vol 4 (Couloir est bat 5) - Vol 5 (Porte 6001 ext rdc) - Vol 6 (Porte 7001 c) - Vol 7 (Porte 7014 ext) - Vol 8 (Porte rdc 8001 c ext) - Vol 9 (Entrée hall opgc)	
Revêtement de mur	RDC	Vol 1 (Couloir rdc) - Vol 3 (Couloir est Bat 4) - Vol 4 (Couloir est bat 5)	
Parois verticales intérieures et enduits	R+1	Vol 10 (Porte L 105/L) - Vol 11 (Porte 7101 et et 5101 r+1) - Vol 12 (Porte 2) - Vol 13 (Porte 6122 6101) - Vol 14 (Porte 8100 8101b) - Vol 15 (Porte 8100 7101a)	

Parois verticales intérieures et enduits	R+2	Vol 16 (Serveur r+2) - Vol 17 (Porte 7201 a 8200b) - Vol 18 (Porte 9201 a 8201b) - Vol 19 (Porte 6201 6122) - Vol 20 (Porte 7201e 7201 d) - Vol 21 (Porte 5201 7201e) - Vol 22 (Porte L 203 L 200)
Parois verticales intérieures et enduits	R+3	Vol 23 (Porte L303 300) - Vol 24 (Porte 5301 passerelle) - Vol 25 (Porte 5301 5121) - Vol 26 (Porte passerelle r+3)
Façades	Sous sol	Vol 27 (Baie de brassage informatique)

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Néant

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Néant

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Néant

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalisation d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :

- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en œuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.

Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Seuls les éléments accessibles du bien font l'objet du présent Diagnostic Avant Travaux. Il n'est pas exclu que des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pu être repérés en raison de leur encoffrement, ou de leur inaccessibilité. Les espaces entre les doublages de murs/cloisons ne peuvent être repérables de façon exhaustive sans dépose complète. Les lieux diagnostiqués le jour de la visite étant occupés (présence de locataire, mobilier, encombrement etc.), ou voués à une location prochaine, l'investigation se limite aux espaces et parties de volumes uniquement accessibles par l'opérateur, et sans destruction importante pouvant conduire à une gêne pour les occupants ou futurs occupants. Les sondages sur les équipements de chauffage ou de ventilation sont réalisés sans risque de causer des dommages susceptibles d'altérer leur fonctionnement. Certains sondages ne peuvent être réalisés sans risque de dégradation irréversible des matériaux. C'est le cas notamment pour les menuiseries (joint de structure, mastics vitriers de portes intérieures, joints compribande etc.), grilles d'aération, parquets, gaines techniques ou doublage de mur. L'opérateur ne peut effectuer ces sondages sans libération des lieux, et sans demande préalable et explicite du donneur d'ordre. Il est conseillé de faire appel aux diagnostiqueurs pour toute demande de prélèvement supplémentaire sur tout élément qui n'aurait pu être sondé lors de l'inspection terrain et qui se serait rendu visible lors des travaux. - Commentaire n°1 : Porte 7006 est rdc en métal et entourage bardage acier
Commentaire n°2 : Porte rdc 8000 ext châssis métallique et vitrée

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

1 - Façades

2 - Parois verticales intérieures et enduits

3 - Revêtement de mur

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
RDC	Vol 1 (Couloir rdc)	Murs	Enduit ciment	P5	Réalisation d'un prélèvement		002EX0 69827 n °5 - 2	P5	Mortier - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC	Vol 5 (Porte 6001 ext rdc)	Murs	Enduit ciment	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EX0 69827 n °5 - 2	P5	Mortier - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC	Vol 1 (Couloir rdc)	Murs	Enduit ciment	P6	Réalisation d'un prélèvement		002EX0 69827 n °6 - 2	P6	Mortier - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC	Vol 1 (Couloir rdc)	Murs	Enduit ciment	P7	Réalisation d'un prélèvement		002EX0 69827 n °7 - 1	P7	Ciment / Ciment - Effritable Fibreux / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC	Vol 1 (Couloir rdc)	Murs	Enduit ciment	P8	Réalisation d'un prélèvement		002EX0 69827 n °8 - 1	P8	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC	Vol 1 (Couloir rdc)	Murs	Enduit ciment	P8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EX0 69827 n °8 - 1	P8	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC	Vol 1 (Couloir rdc)	Murs	Enduit ciment	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EX0 69827 n °8 - 1	P8	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC	Vol 1 (Couloir rdc)	Murs	Enduit ciment	P8 - S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EX0 69827 n °8 - 1	P8	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC	Vol 2 (Entrée robotique rdc)	Murs	Enduit ciment	P11	Réalisation d'un prélèvement		002EX0 69827 n °11 - 1	P11	Enduit / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC	Vol 7 (Porte 7014 ext)	Murs	Enduits projetés	P17	Réalisation d'un prélèvement		002EX0 69827 n °17 - 1	P17	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
RDC	Vol 7 (Porte 7014 ext)	Murs	Enduits projetés	P17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EX069827 n°17 - 1	P17	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC	Vol 8 (Porte rdc 8001 c ext)	Murs	Enduit ciment	P18	Réalisation d'un prélèvement		002EX069827 n°18 - 1	P18	Ciment / Béton - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC	Vol 8 (Porte rdc 8001 c ext)	Murs	Enduit ciment	P18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002EX069827 n°18 - 1	P18	Ciment / Béton - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Sous sol	Vol 27 (Baie de brassage informatique)	Murs	Enduit ciment	P29	Réalisation d'un prélèvement		002EX069827 n°29 - 1	P29	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
RDC	Vol 1 (Couloir rdc)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P2	Réalisation d'un prélèvement		002EX069827 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC	Vol 1 (Couloir rdc)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P4	Réalisation d'un prélèvement		002EX069827 n°4 - 1	P4	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC	Vol 1 (Couloir rdc)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P9	Réalisation d'un prélèvement		002EX069827 n°9 - 1	P9	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC	Vol 2 (Entrée robotique rdc)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P10	Réalisation d'un prélèvement		002EX069827 n°10 - 1	P10	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
RDC	Vol 2 (Entrée robotique rdc)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EX069827 n°10 - 1	P10	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC	Vol 3 (Couloir est Bat 4)	Murs et cloisons	Enduits projetés	P12	Réalisation d'un prélèvement		002EX069827 n°12 - 1	P12	Peinture / Plâtre / Mortier - Effritable / Dur - Blanc Gris / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC	Vol 3 (Couloir est Bat 4)	Murs et cloisons	Enduits projetés	P12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EX069827 n°12 - 1	P12	Peinture / Plâtre / Mortier - Effritable / Dur - Blanc Gris / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC	Vol 3 (Couloir est Bat 4)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P13	Réalisation d'un prélèvement		002EX069827 n°13 - 1	P13	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC	Vol 3 (Couloir est Bat 4)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EX069827 n°13 - 1	P13	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC	Vol 4 (Couloir est bat 5)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EX069827 n°13 - 1	P13	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC	Vol 6 (Porte 7001 c)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EX069827 n°13 - 1	P13	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC	Vol 6 (Porte 7001 c)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EX069827 n°13 - 1	P13	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
RDC	Vol 7 (Porte 7014 ext)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EX069827 n°13 - 1	P13	Peinture / Enduit - Effritable / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC	Vol 3 (Couloir est Bat 4) - Vol 4 (Couloir est bat 5) - Vol 6 (Porte 7001 c) - Vol 7 (Porte 7014 ext)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P13 - S2 - S5 - S6 - S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EX069827 n°13 - 1	P13	Peinture / Enduit - Effritable / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC	Vol 5 (Porte 6001 ext rdc)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P15	Réalisation d'un prélèvement		002EX069827 n°15 - 1	P15	Peinture / Enduit / Enduit - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC	Vol 5 (Porte 6001 ext rdc)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EX069827 n°15 - 1	P15	Peinture / Enduit / Enduit - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1	Vol 11 (Porte 7101 et et 5101 r+1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EX069827 n°15 - 1	P15	Peinture / Enduit / Enduit - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC	Vol 6 (Porte 7001 c)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P16	Réalisation d'un prélèvement		002EX069827 n°16 - 1	P16	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC	Vol 8 (Porte rdc 8001 c ext)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P19	Réalisation d'un prélèvement		002EX069827 n°19 - 1	P19	Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
RDC	Vol 8 (Porte rdc 8001 c ext)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002EX069827 n°19 - 1	P19	Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC	Vol 9 (Entrée hall opgc)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002EX069827 n°19 - 1	P19	Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1	Vol 10 (Porte L 105/L)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002EX069827 n°19 - 1	P19	Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1	Vol 11 (Porte 7101 et et 5101 r+1)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002EX069827 n°19 - 1	P19	Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2	Vol 16 (Serveur r+2)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002EX069827 n°19 - 1	P19	Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2	Vol 17 (Porte 7201 a 8200b)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002EX069827 n°19 - 1	P19	Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2	Vol 18 (Porte 9201 a 8201b)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002EX069827 n°19 - 1	P19	Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
RDC	Vol 8 (Porte rdc 8001 c ext) - Vol 9 (Entrée hall opgc)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P19 - S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002EX069827 n°19 - 1	P19	Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1	Vol 10 (Porte L 105/L) - Vol 11 (Porte 7101 et et 5101 r+1)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002EX069827 n°19 - 1	P19	Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2	Vol 16 (Serveur r+2) - Vol 17 (Porte 7201 a 8200b) - Vol 18 (Porte 9201 a 8201b)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S14 - S17 - S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002EX069827 n°19 - 1	P19	Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC	Vol 9 (Entrée hall opgc)	Murs et cloisons	Enduits projetés	P20	Réalisation d'un prélèvement		002EX069827 n°20 - 1	P20	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC	Vol 9 (Entrée hall opgc)	Murs et cloisons	Enduits projetés	P20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002EX069827 n°20 - 1	P20	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1	Vol 14 (Porte 8100 8101b)	Murs et cloisons	Enduits projetés	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002EX069827 n°20 - 1	P20	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1	Vol 12 (Porte 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P21	Réalisation d'un prélèvement		002EX069827 n°21 - 1	P21	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Beige Vert / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1	Vol 12 (Porte 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002EX069827 n°21 - 1	P21	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Beige Vert / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+2	Vol 16 (Serveur r+2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002EX069827 n°21 - 1	P21	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Beige Vert / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2	Vol 19 (Porte 6201 6122)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002EX069827 n°21 - 1	P21	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Beige Vert / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3	Vol 25 (Porte 5301 5121)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002EX069827 n°21 - 1	P21	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Beige Vert / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2	Vol 16 (Serveur r+2) - Vol 19 (Porte 6201 6122)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S15 - S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002EX069827 n°21 - 1	P21	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Beige Vert / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1	Vol 12 (Porte 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P22	Réalisation d'un prélèvement		002EX069827 n°22 - 1	P22	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1	Vol 12 (Porte 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EX069827 n°22 - 1	P22	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1	Vol 13 (Porte 6122 6101)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EX069827 n°22 - 1	P22	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2	Vol 19 (Porte 6201 6122)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EX069827 n°22 - 1	P22	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+3	Vol 25 (Porte 5301 5121)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EX0 69827 n °22 - 1	P22	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1	Vol 12 (Porte 2) - Vol 13 (Porte 6122 6101)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P22 - S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EX0 69827 n °22 - 1	P22	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1	Vol 12 (Porte 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P23	Réalisation d'un prélèvement		002EX0 69827 n °23 - 1	P23	Ciment - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1	Vol 12 (Porte 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EX0 69827 n °23 - 1	P23	Ciment - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1	Vol 13 (Porte 6122 6101)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EX0 69827 n °23 - 1	P23	Ciment - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1	Vol 15 (Porte 8100 7101a)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EX0 69827 n °23 - 1	P23	Ciment - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2	Vol 17 (Porte 7201 a 8200b)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EX0 69827 n °23 - 1	P23	Ciment - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1	Vol 12 (Porte 2) - Vol 13 (Porte 6122 6101) - Vol 15 (Porte 8100 7101a)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P23 - S10 - S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EX0 69827 n °23 - 1	P23	Ciment - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2	Vol 20 (Porte 7201e 7201 d)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P24	Réalisation d'un prélèvement		002EX0 69827 n °24 - 1	P24	Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+2	Vol 22 (Porte L 203 L 200)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EX069827 n°24 - 1	P24	Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3	Vol 23 (Porte L303 300)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EX069827 n°24 - 1	P24	Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3	Vol 24 (Porte 5301 passerelle)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EX069827 n°24 - 1	P24	Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3	Vol 26 (Porte passerelle r+3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EX069827 n°24 - 1	P24	Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3	Vol 23 (Porte L303 300) - Vol 24 (Porte 5301 passerelle) - Vol 26 (Porte passerelle r+3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S22 - S24 - S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EX069827 n°24 - 1	P24	Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2	Vol 20 (Porte 7201e 7201 d)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P25	Réalisation d'un prélèvement		002EX069827 n°25 - 1	P25	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2	Vol 21 (Porte 5201 7201e)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P26	Réalisation d'un prélèvement		002EX069827 n°26 - 1	P26	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3	Vol 24 (Porte 5301 passerelle)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EX069827 n°26 - 1	P26	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+2	Vol 21 (Porte 5201 7201e)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P27	Réalisation d'un prélèvement		002EX069827 n°27 - 1	P27	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC	Vol 1 (Couloir rdc)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P28	Réalisation d'un prélèvement		002EX069827 n°28 - 1	P28	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC	Vol 1 (Couloir rdc)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002EX069827 n°28 - 1	P28	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
RDC	Vol 1 (Couloir rdc)	Revêtement de mur	Enduit de rebouchage	P1	Réalisation d'un prélèvement		002EX069827 n°1 - 1	P1	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC	Vol 1 (Couloir rdc)	Revêtement de mur	Enduit de rebouchage	P1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EX069827 n°1 - 1	P1	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC	Vol 1 (Couloir rdc)	Revêtement de mur	Enduit de rebouchage	P3	Réalisation d'un prélèvement		002EX069827 n°3 - 1	P3	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC	Vol 1 (Couloir rdc)	Revêtement de mur	Enduit de rebouchage	P3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EX069827 n°3 - 1	P3	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
RDC	Vol 3 (Couloir est Bat 4)	Revêtement de mur	Enduit de rebouchage	P14	Réalisation d'un prélèvement		002EX069827 n°14 - 1	P14	Enduit / Ciment - Effritable / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC	Vol 3 (Couloir est Bat 4)	Revêtement de mur	Enduit de rebouchage	P14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EX069827 n°14 - 1	P14	Enduit / Ciment - Effritable / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC	Vol 4 (Couloir est bat 5)	Revêtement de mur	Enduit de rebouchage	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EX069827 n°14 - 1	P14	Enduit / Ciment - Effritable / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC	Vol 3 (Couloir est Bat 4) - Vol 4 (Couloir est bat 5)	Revêtement de mur	Enduit de rebouchage	P14 - S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EX069827 n°14 - 1	P14	Enduit / Ciment - Effritable / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	


ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Sous sol	Sous sol - Plan de repérage - Actions menées
	Sous sol	Sous sol - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	RDC	RDC - Plan de repérage - Actions menées
	RDC	RDC - Zoom 1 - Actions menées
	RDC	RDC - Zoom 2 - Actions menées
	RDC	RDC - Zoom 3 - Actions menées
	RDC	RDC - Zoom 4 - Actions menées
	RDC	RDC - Zoom 5 - Actions menées
	R+1	R+1 - Plan de repérage - Actions menées
	R+1	R+1 - Zoom 1 - Actions menées
	R+1	R+1 - Zoom 2 - Actions menées
	R+1	R+1 - Zoom 3 - Actions menées
	R+1	R+1 - Zoom 4 - Actions menées
	R+1	R+1 - Zoom 5 - Actions menées
	R+2	R+2 - Plan de repérage - Actions menées
	R+2	R+2 - Zoom 1 - Actions menées
	R+2	R+2 - Zoom 2 - Actions menées
	R+2	R+2 - Zoom 3 - Actions menées
	R+2	R+2 - Zoom 4 - Actions menées
	R+2	R+2 - Zoom 5 - Actions menées
	R+2	R+2 - Zoom 6 - Actions menées
	R+2	R+2 - Zoom 7 - Actions menées
	R+3	R+3 - Plan de repérage - Actions menées
	R+3	R+3 - Zoom 1 - Actions menées
	R+3	R+3 - Zoom 2 - Actions menées
	R+3	R+3 - Zoom 3 - Actions menées
	Toiture	Toiture - Plan de repérage - Actions menées

Légende



Périmètre d'intervention 1

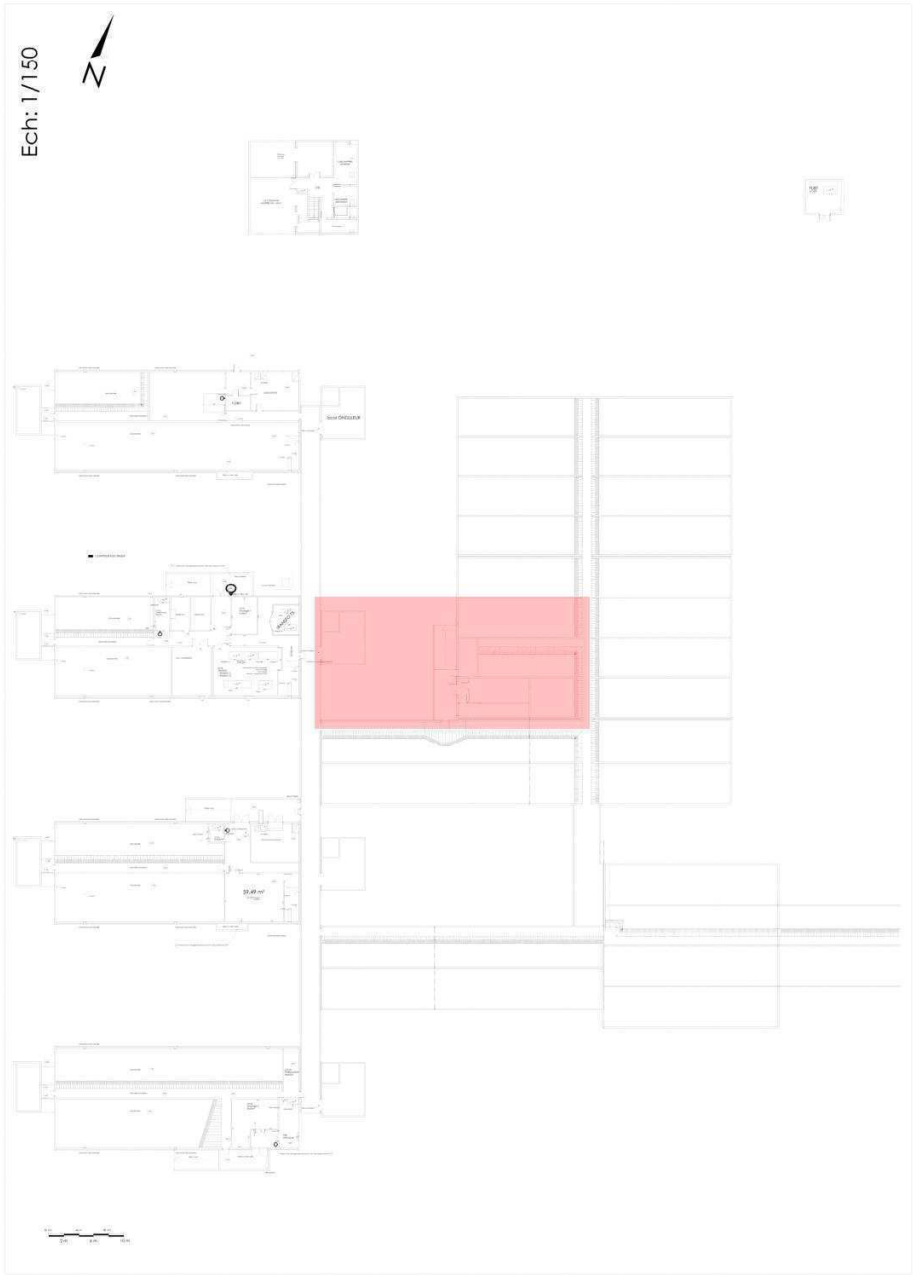

Adresse du bien

4 AVENUE BLAISE PASCAL
63178 AUBIÈRE

Désignation

Pôle Physique


Date intervention

09/12/2025


Technicien intervenant

JEANTON ALEXIS


Légende



Localisation dun prélèvement négatif

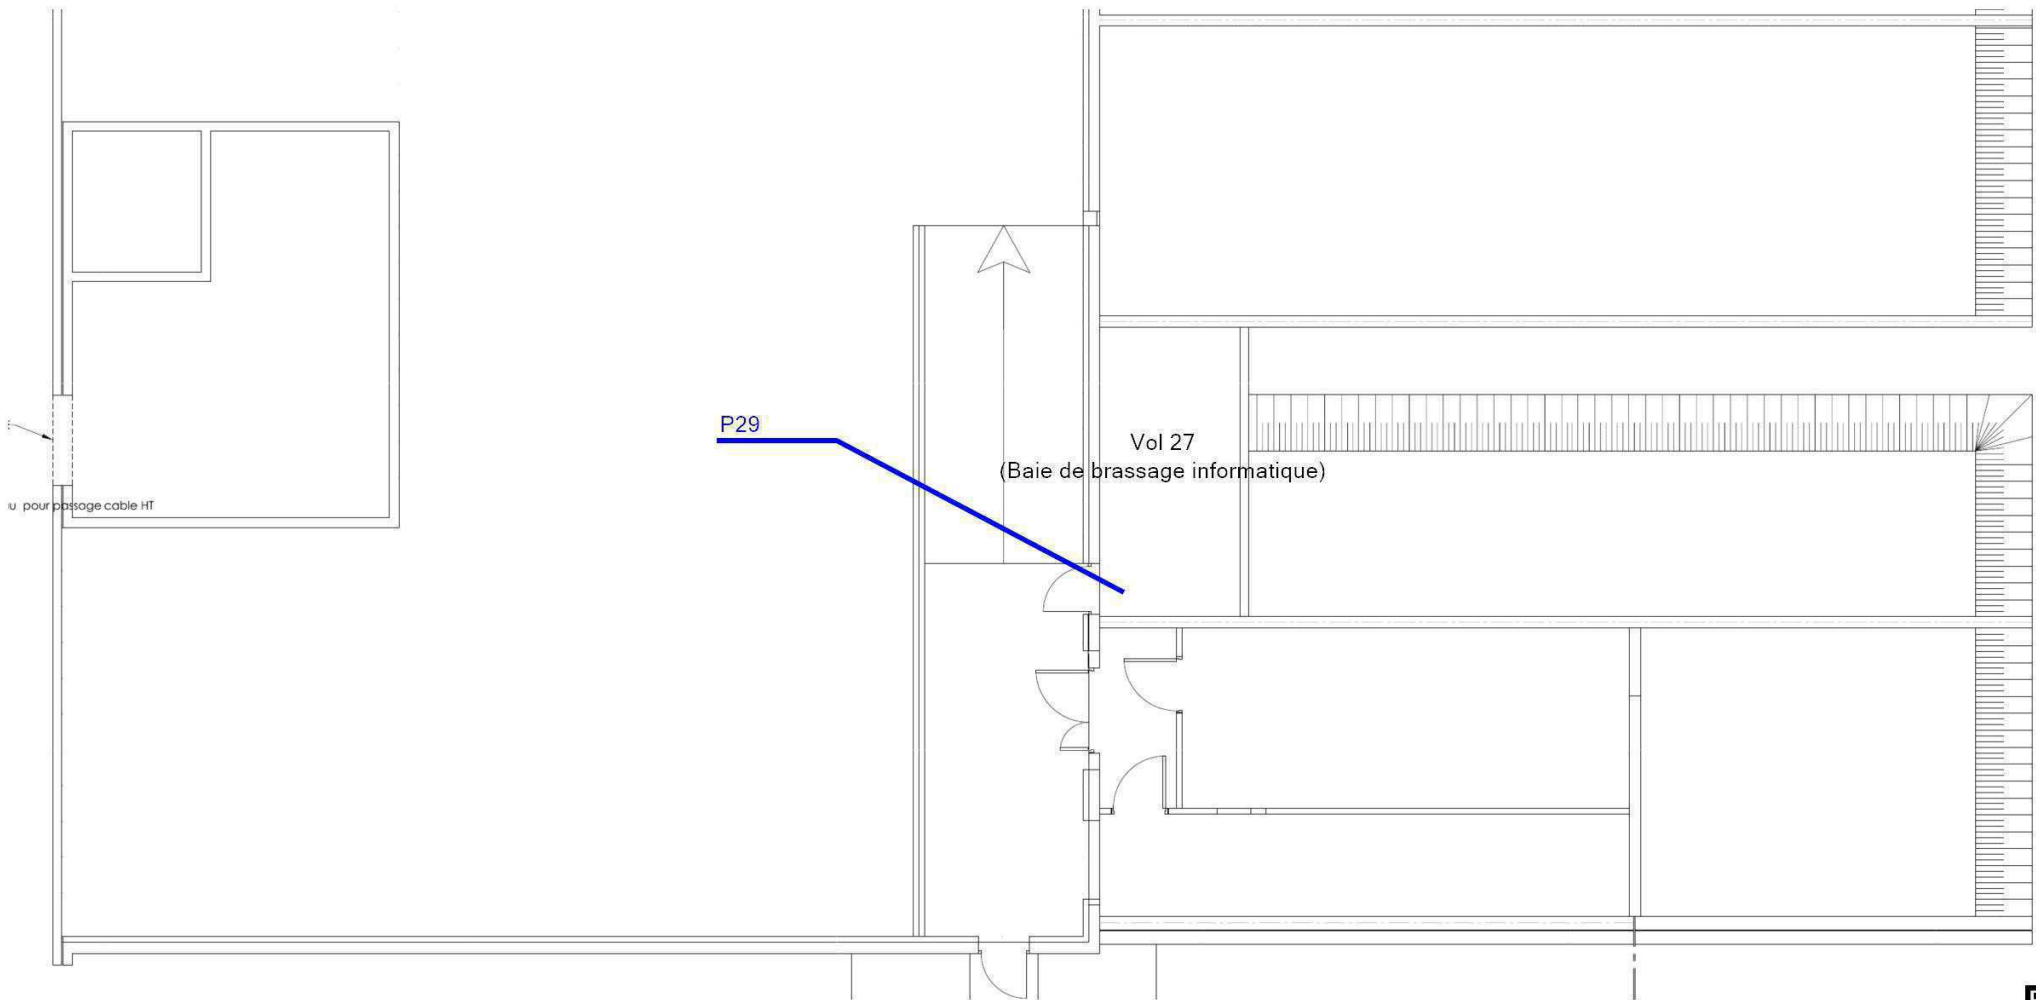

Plan de situation

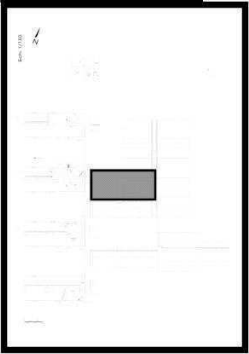

Adresse du bien

4 AVENUE BLAISE PASCAL
63178 AUBIÈRE

Désignation

Pôle Physique

Date intervention

09/12/2025

Technicien intervenant

JEANTON ALEXIS

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EX069827

Légende


Zoom 1

Zoom 2

Zoom 3

Zoom 4

Zoom 5

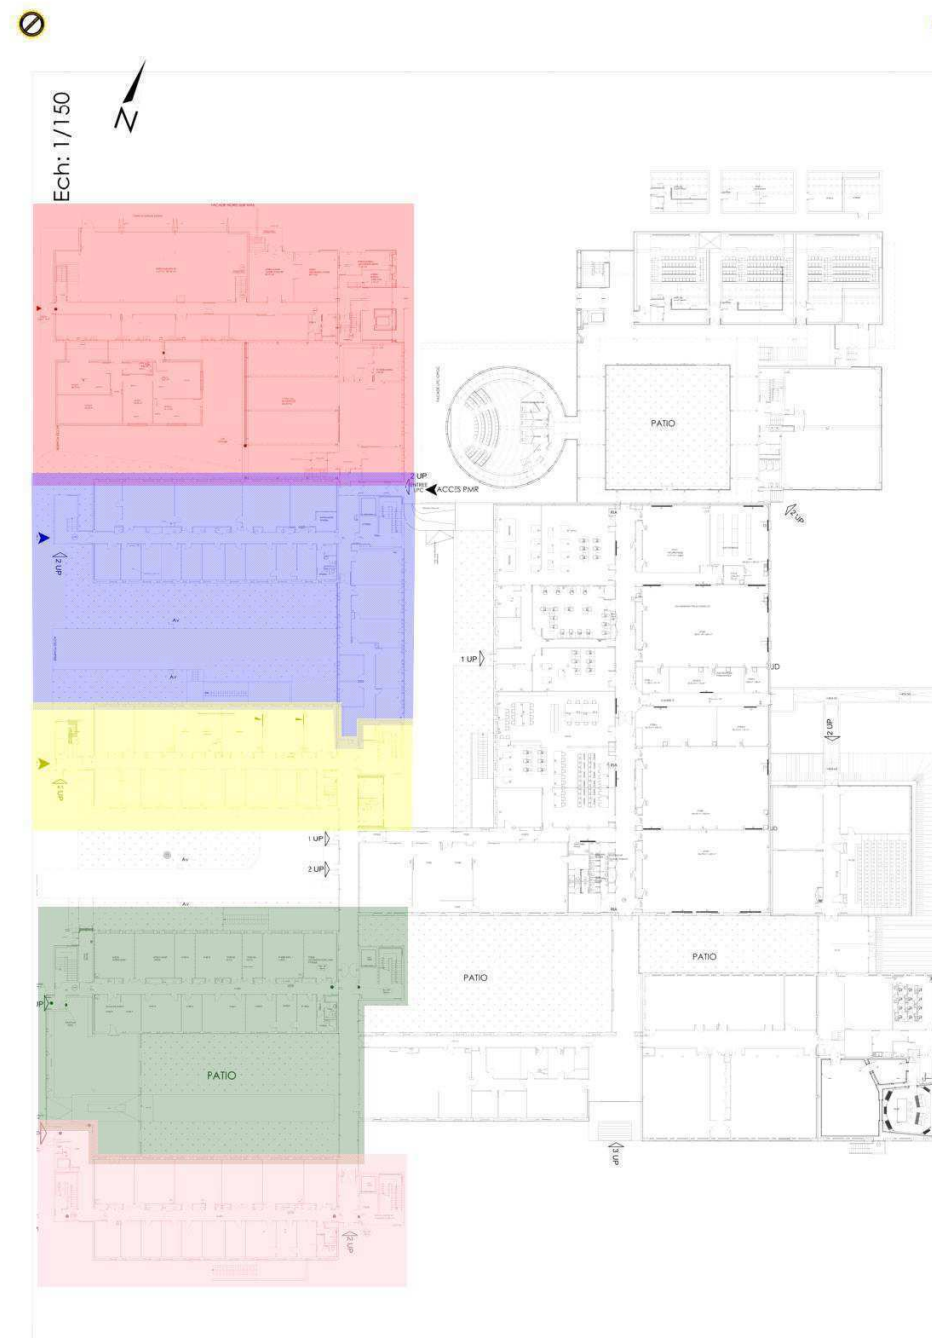

Adresse du bien

4 AVENUE BLAISE PASCAL
63178 AUBIÈRE

Désignation

Pôle Physique

Date intervention

09/12/2025

Techniciens intervenant

JEANTON ALEXIS


RDC - ZOOM 1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EX069827

Légende

Localisation du prélèvement négatif

Localisation dun sondage négatif

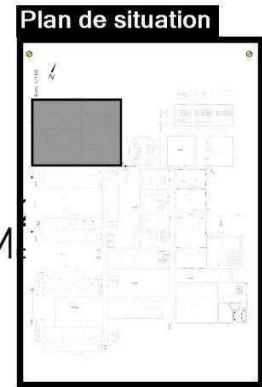

Adresse du bien	

4 AVENUE BLAISE PASCAL
63178 AUBIÈRE

Désignation

Pôle Physique

Date intervention

09/12/2025

Techniciens intervenant

JEANTON ALEXIS



RDC - ZOOM 2 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EX069827

Légende

Localisation du prélèvement négatif

Localisation dun sondage négatif

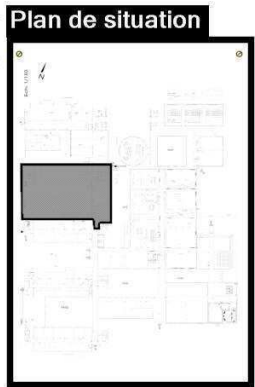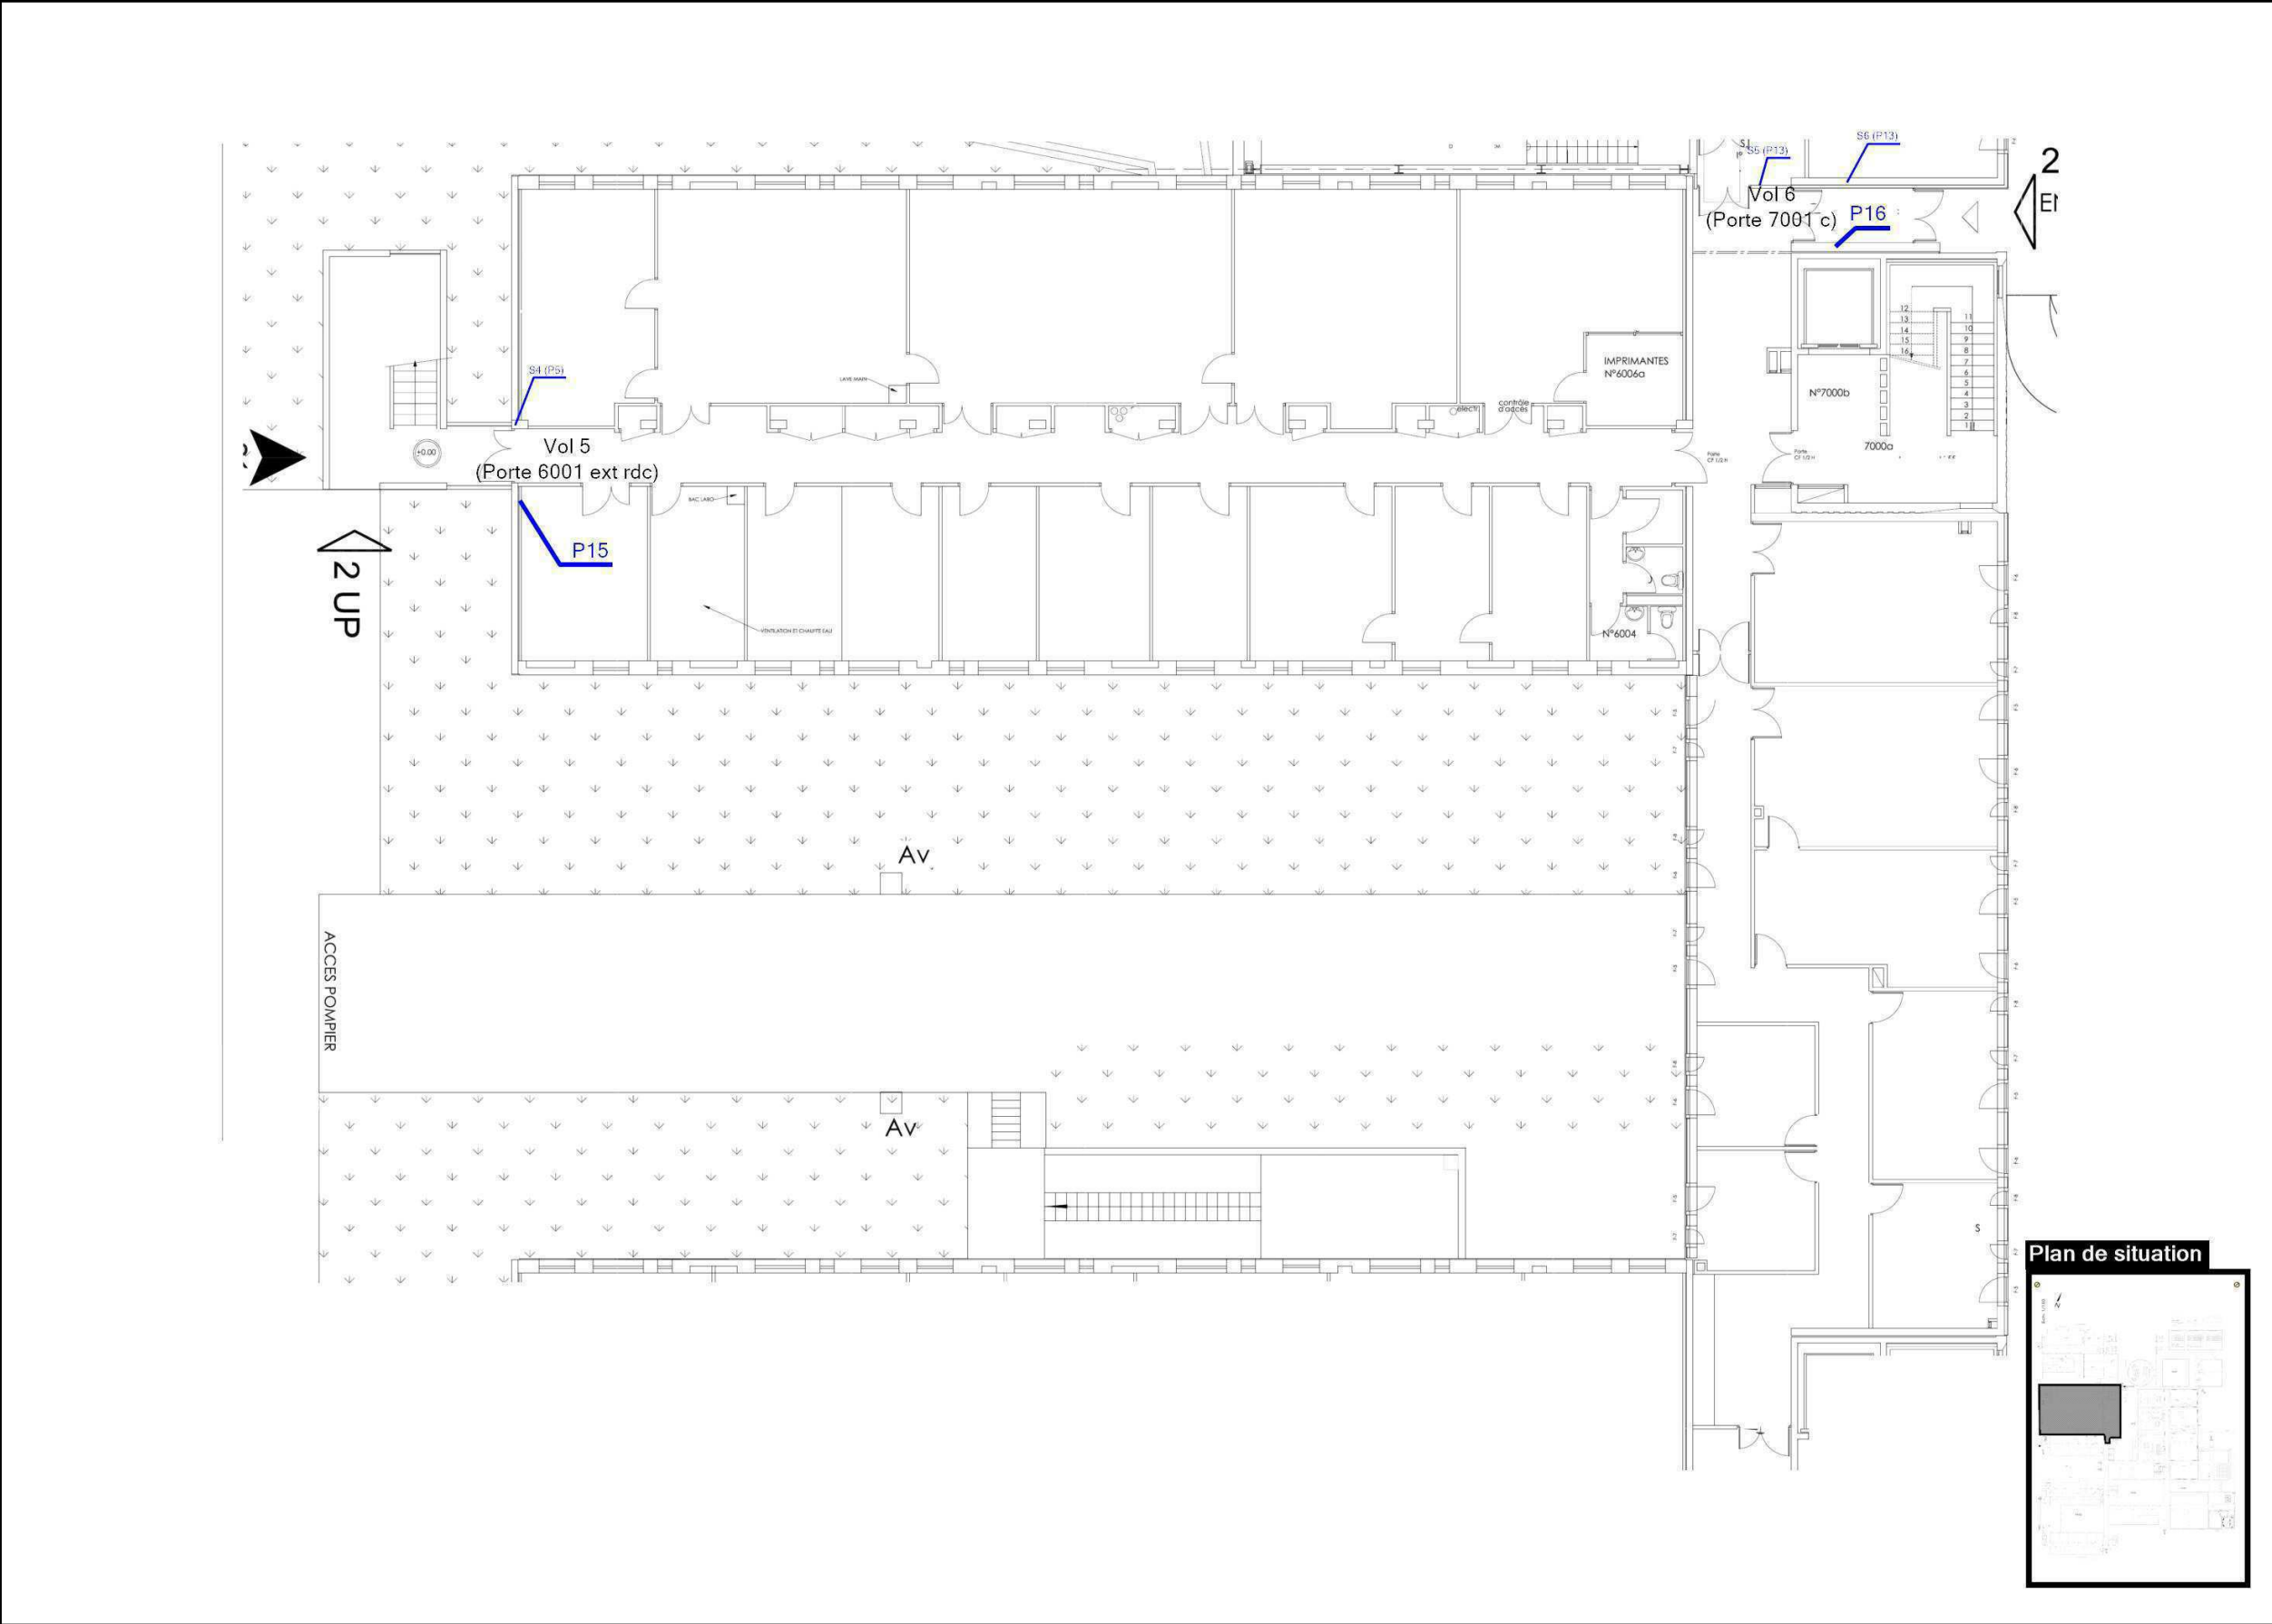

Adresse du bien

4 AVENUE BLAISE PASCAL
63178 AUBIÈRE

Désignation

Pôle Physique

Date intervention

09/12/2025

	Techniciens intervenant
--	-------------------------


JEANTON ALEXIS

RDC - ZOOM 3 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002EX069827

Légende

Localisation dun sondage négatif

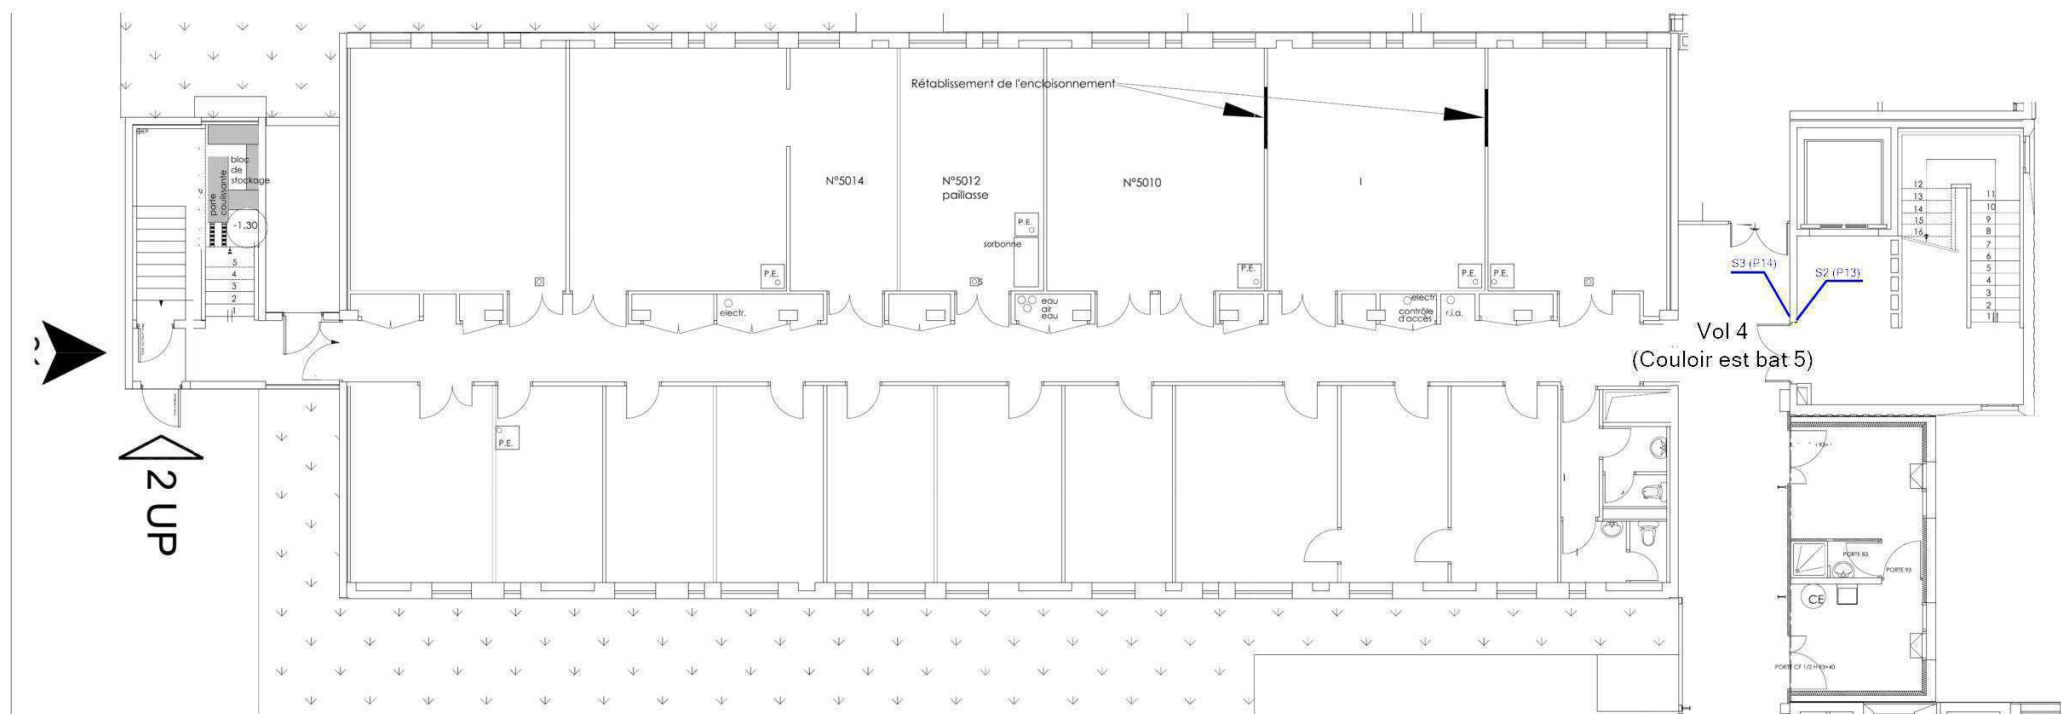

Plan de situation

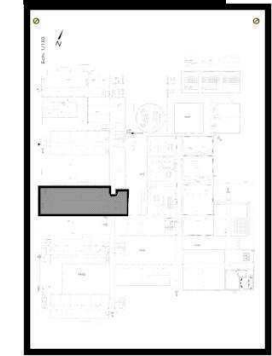

Adresse du bien

4 AVENUE BLAISE PASCAL
63178 AUBIÈRE

Désignation

Pôle Physique

Date intervention

09/12/2025

Techniciens intervenant

JEANTON ALEXIS

RDC - ZOOM 4 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EX069827

Légende

Localisation du prélèvement négatif



Adresse du bien	

4 AVENUE BLAISE PASCAL
63178 AUBIÈRE

Désignation

Pôle Physique

Date intervention

09/12/2025

Techniciens intervenant

JEANTON ALEXIS


RDC - ZOOM 5 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EX069827

Légende

Localisation du prélèvement négatif

Localisation dun sondage négatif

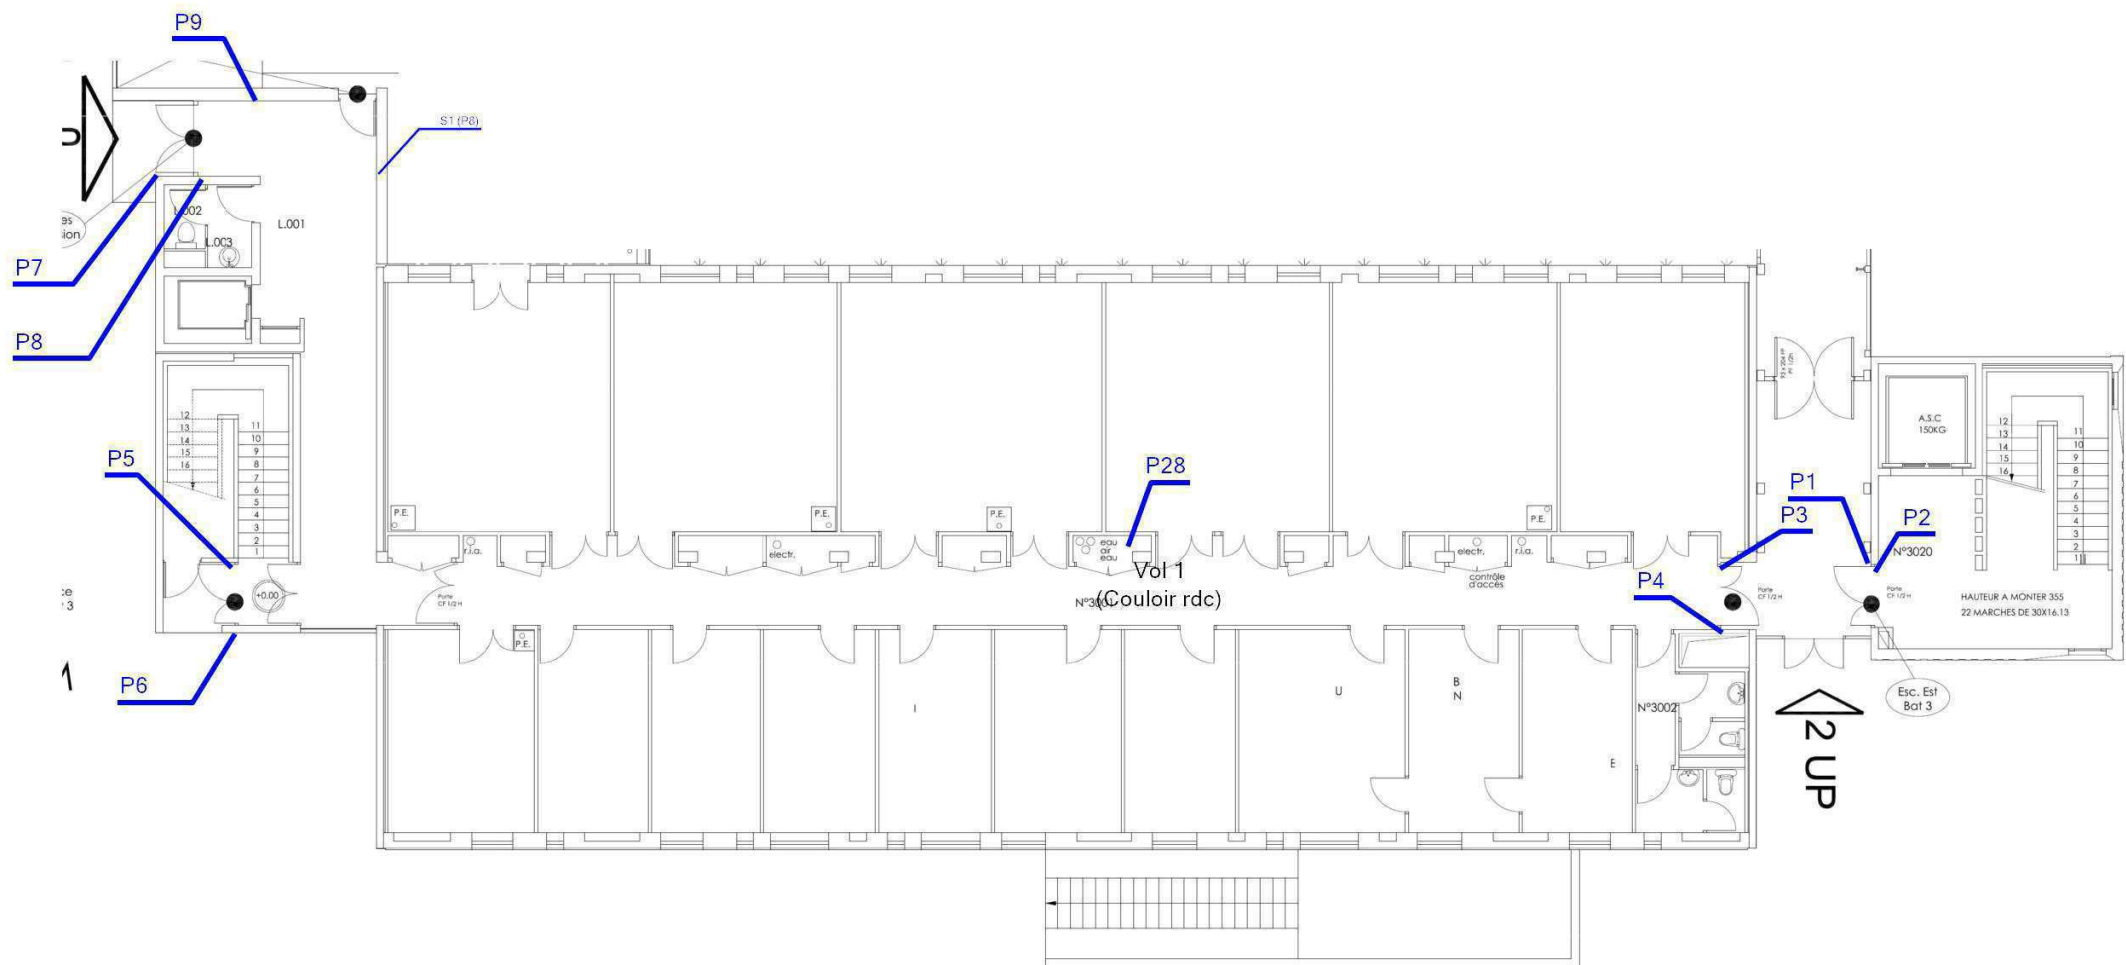

Plan de situation



Adresse du bien	

4 AVENUE BLAISE PASCAL
63178 AUBIÈRE

Désignation


Pôle Physique

Date intervention

09/12/2025

Techniciens intervenant

JEANTON ALEXIS

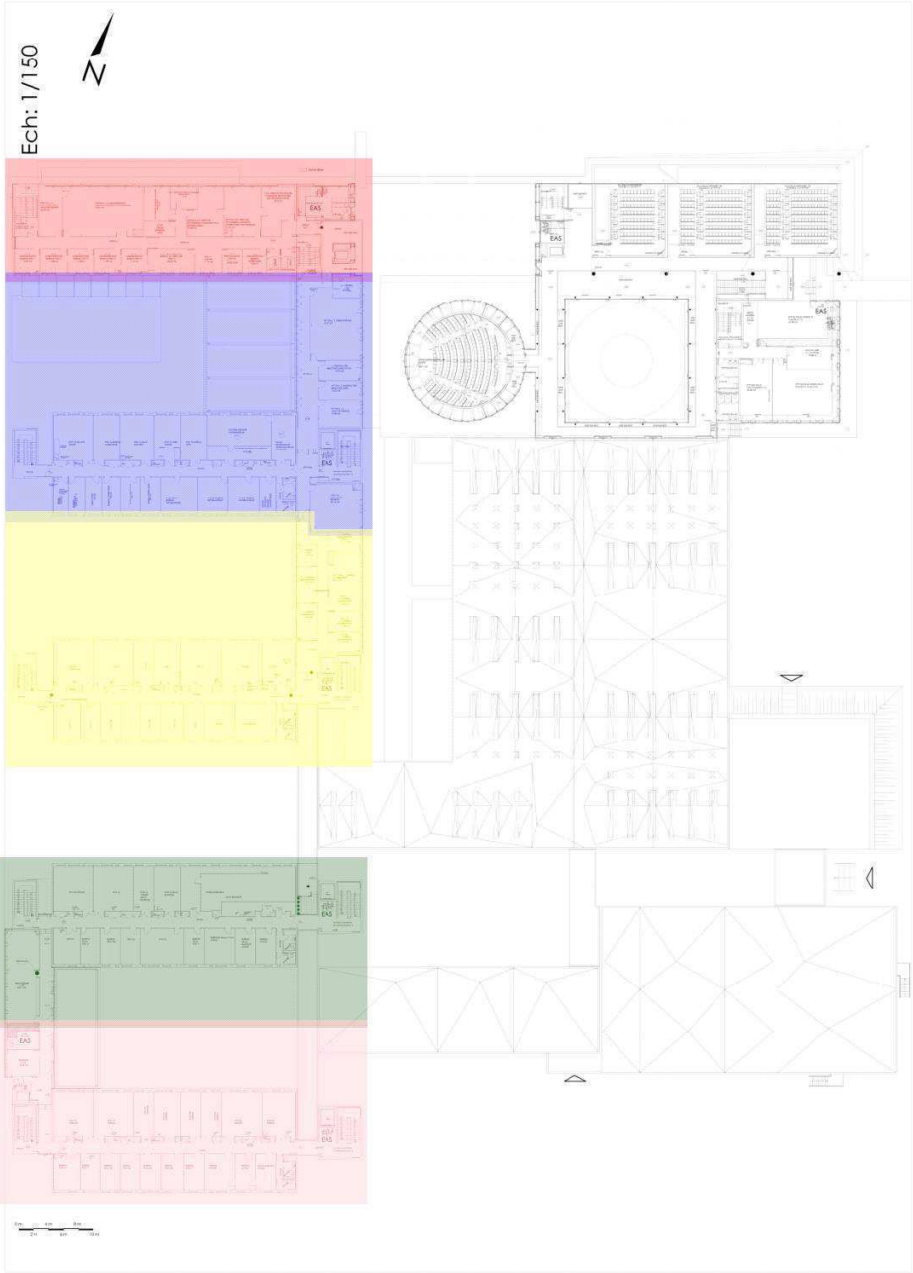
R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002EX069827
Ech: 1/150 				Légende
				Zoom 1
				Zoom 2
				Zoom 3
				Zoom 4
				Zoom 5
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	4 AVENUE BLAISE PASCAL 63178 AUBIÈRE	Pôle Physique	09/12/2025	JEANTON ALEXIS

R+1 - ZOOM 1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EX069827

Légende

Localisation dun sondage négatif

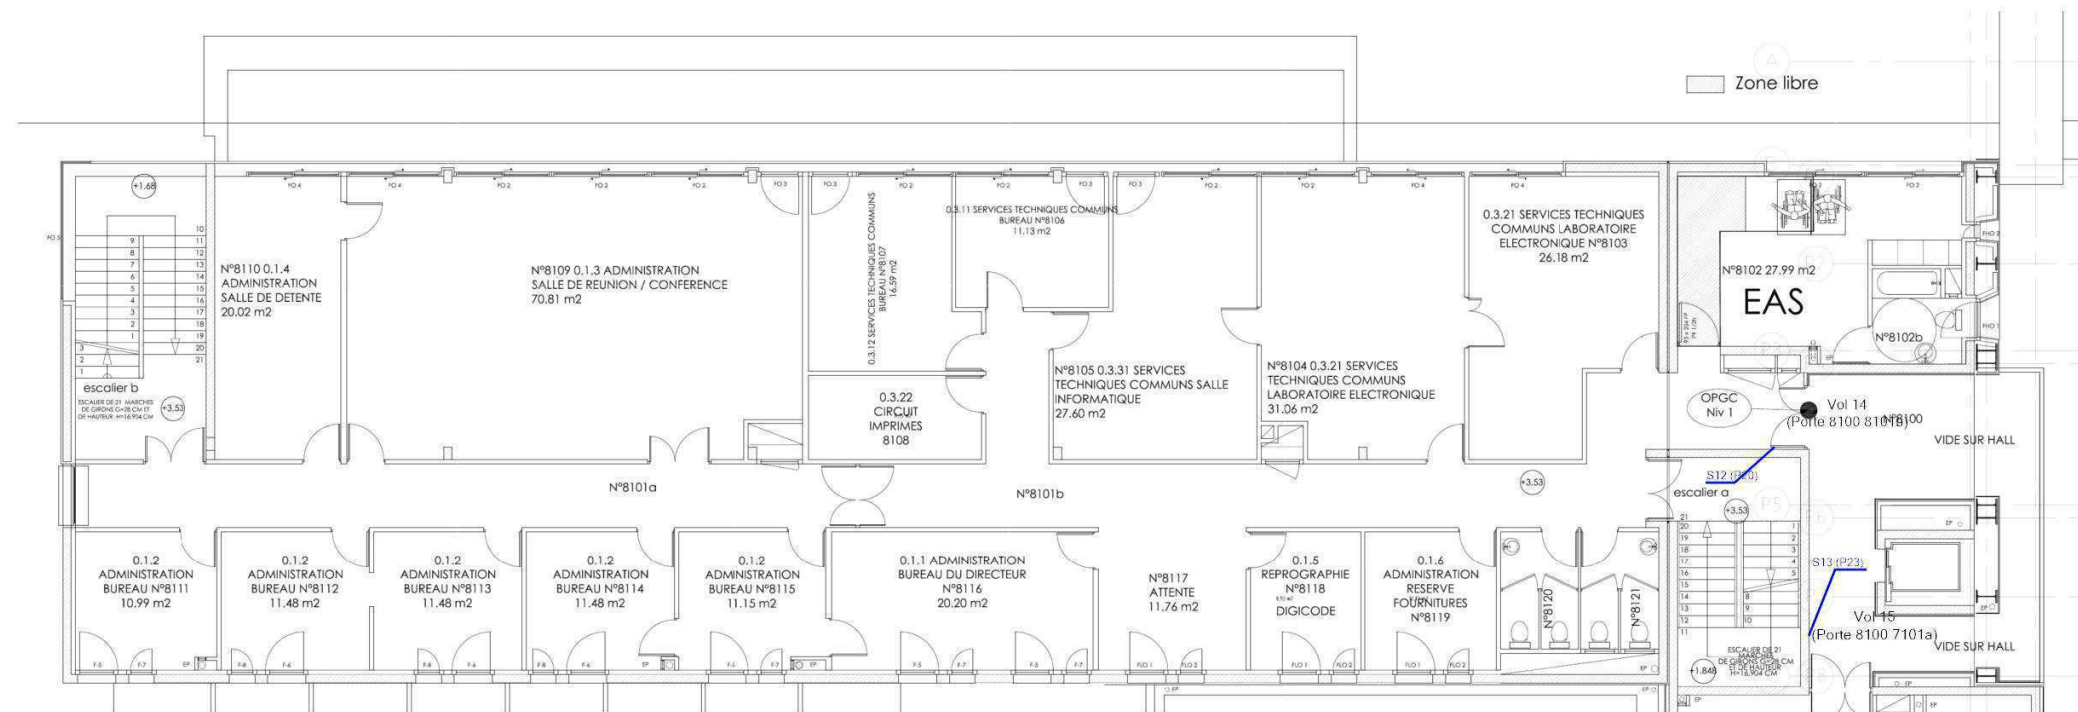

Plan de situation



Adresse du bien

4 AVENUE BLAISE PASCAL
63178 AUBIÈRE

Désignation


Pôle Physique

	Date intervention
1	1997
2	1998
3	1999
4	2000
5	2001
6	2002
7	2003
8	2004
9	2005
10	2006
11	2007
12	2008
13	2009
14	2010
15	2011
16	2012
17	2013
18	2014
19	2015
20	2016
21	2017
22	2018
23	2019
24	2020
25	2021
26	2022
27	2023
28	2024
29	2025
30	2026
31	2027
32	2028
33	2029
34	2030
35	2031
36	2032
37	2033
38	2034
39	2035
40	2036
41	2037
42	2038
43	2039
44	2040
45	2041
46	2042
47	2043
48	2044
49	2045
50	2046
51	2047
52	2048
53	2049
54	2050
55	2051
56	2052
57	2053
58	2054
59	2055
60	2056
61	2057
62	2058
63	2059
64	2060
65	2061
66	2062
67	2063
68	2064
69	2065
70	2066
71	2067
72	2068
73	2069
74	2070
75	2071
76	2072
77	2073
78	2074
79	2075
80	2076
81	2077
82	2078
83	2079
84	2080
85	2081
86	2082
87	2083
88	2084
89	2085
90	2086
91	2087
92	2088
93	2089
94	2090
95	2091
96	2092
97	2093
98	2094
99	2095
100	2096
101	2097
102	2098
103	2099
104	2100
105	2101
106	2102
107	2103
108	2104
109	2105
110	2106
111	2107
112	2108
113	2109
114	2110
115	2111
116	2112
117	2113
118	2114
119	2115
120	2116
121	2117
122	2118
123	2119
124	2120
125	2121
126	2122
127	2123
128	2124
129	2125
130	2126
131	2127
132	2128
133	2129
134	2130
135	2131
136	2132
137	2133
138	2134
139	2135
140	2136
141	2137
142	2138
143	2139
144	2140
145	2141
146	2142
147	2143
148	2144
149	2145
150	2146
151	2147
152	2148
153	2149
154	2150
155	2151
156	2152
157	2153
158	2154
159	2155
160	2156
161</	

09/12/2025

Techniciens intervenant

JEANTON ALEXIS

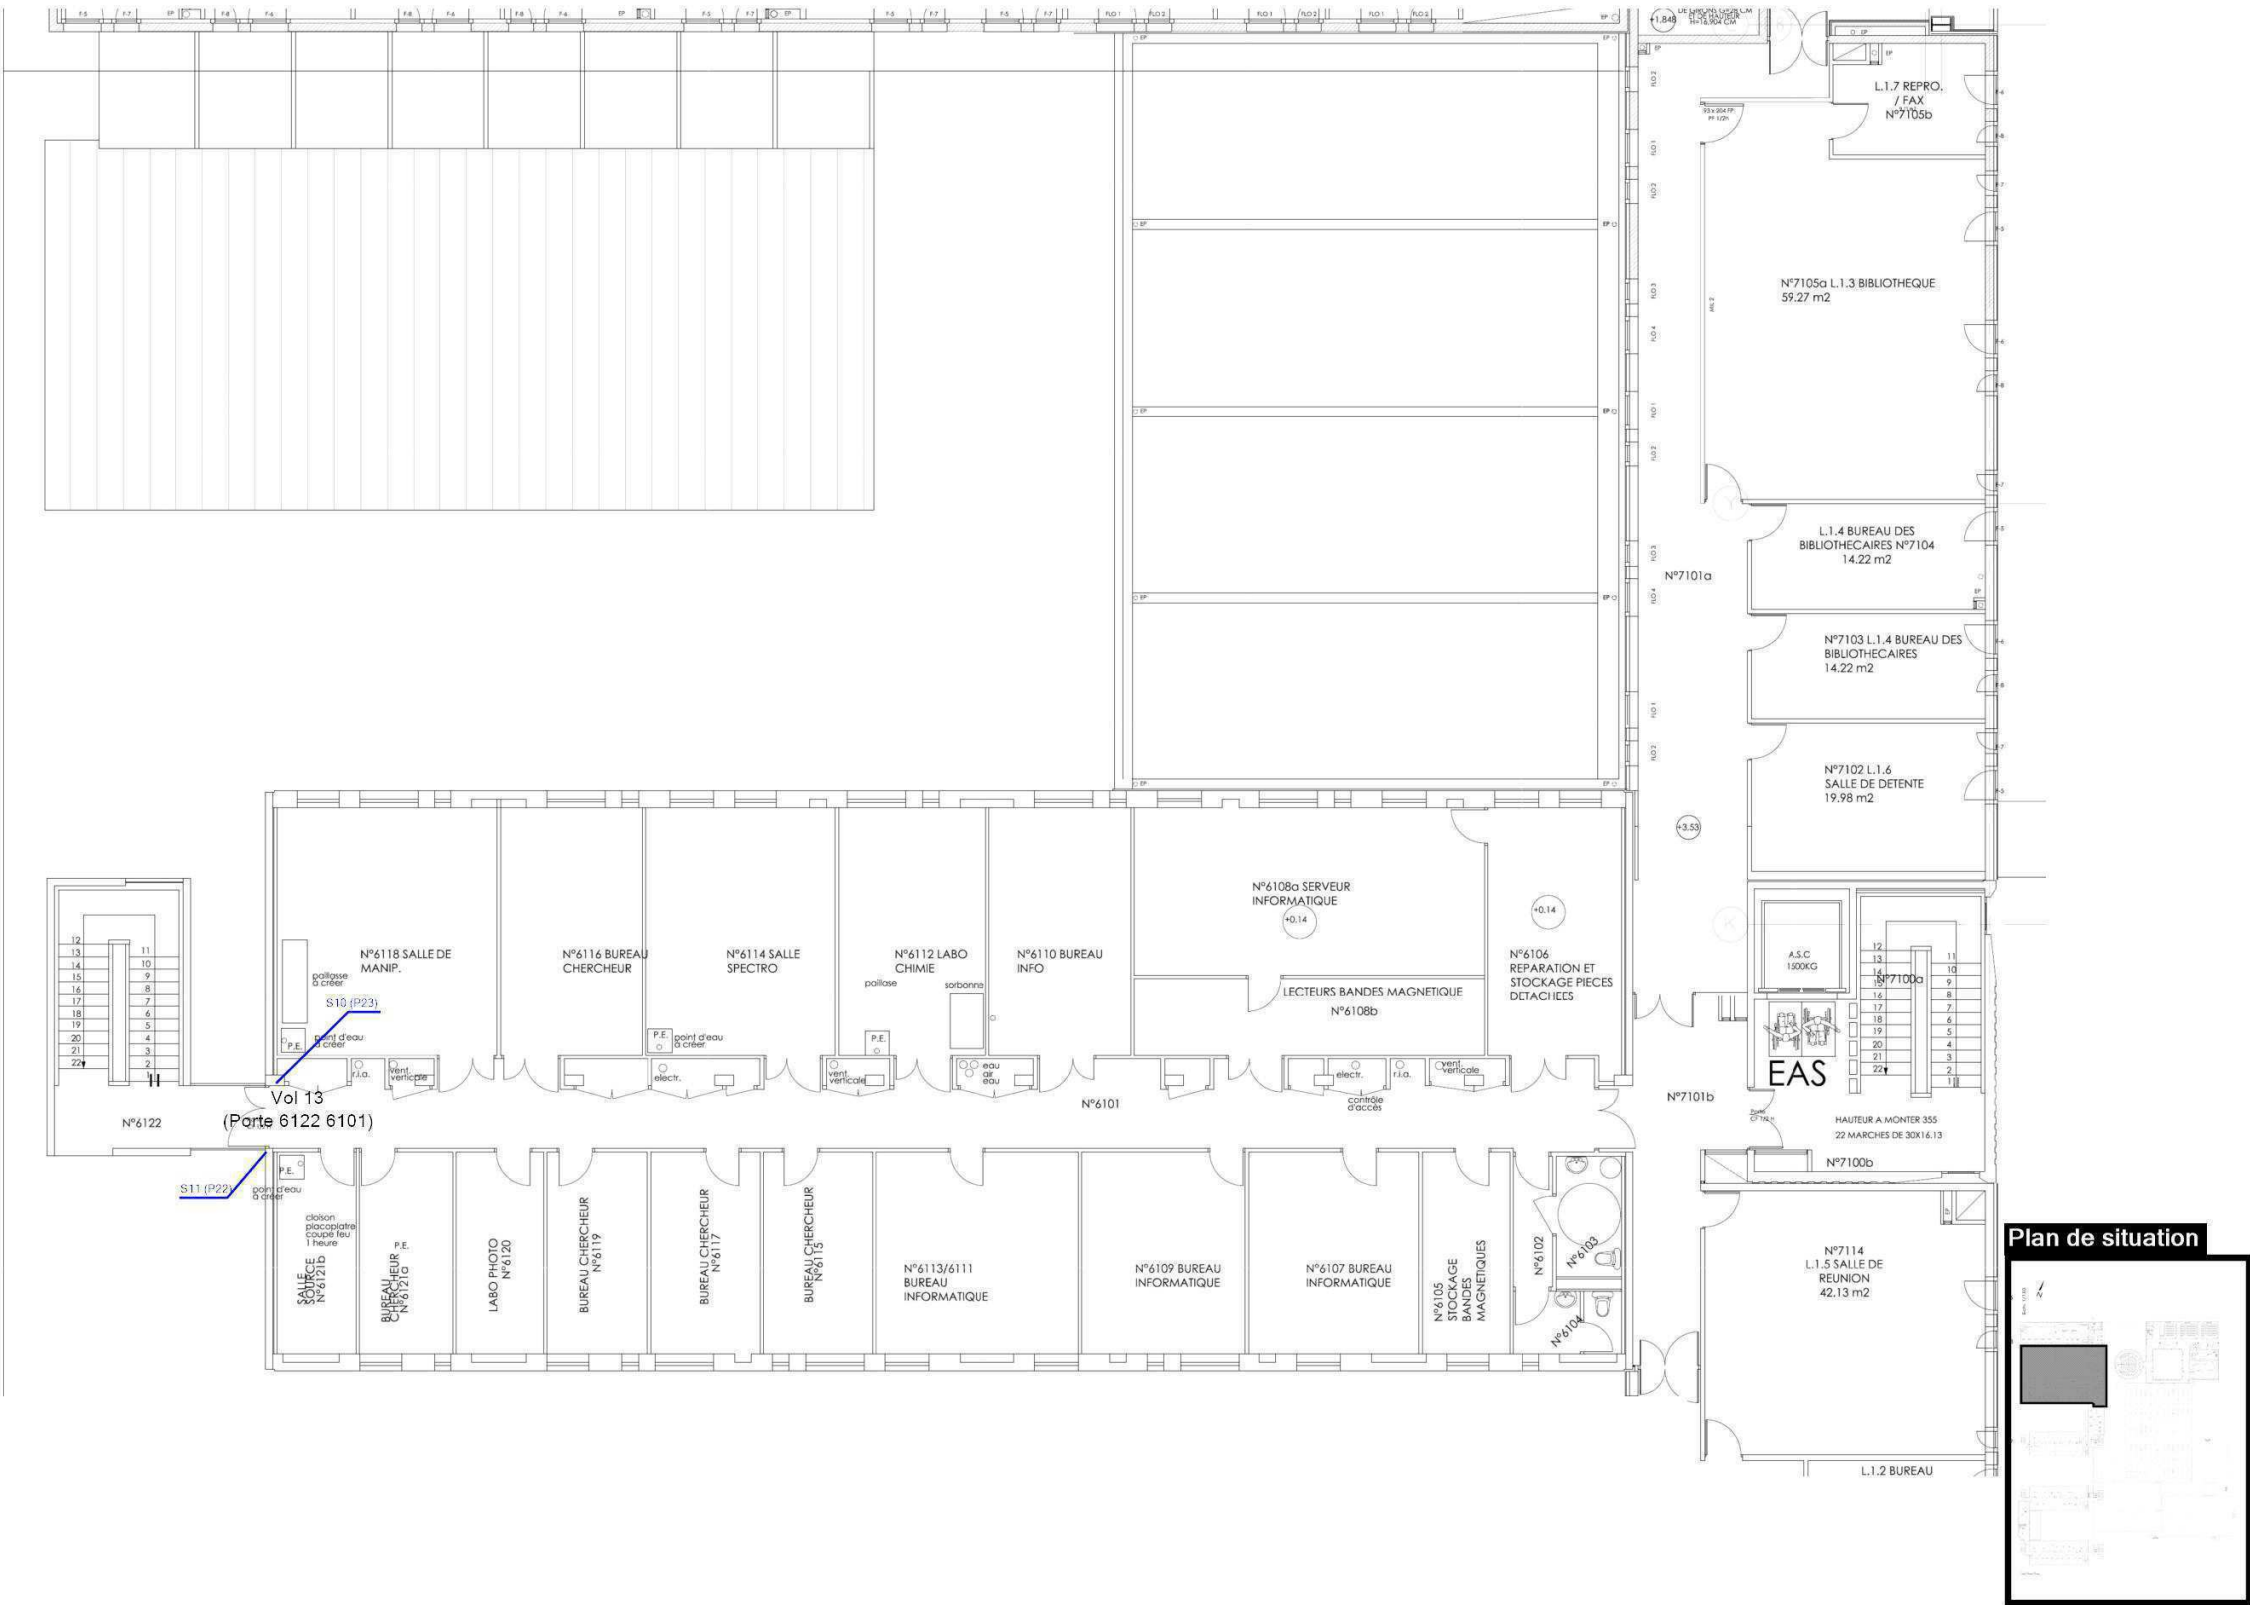

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	4 AVENUE BLAISE PASCAL 63178 AUBIÈRE	Pôle Physique	09/12/2025	JEANTON ALEXIS


R+1 - ZOOM 3 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EX069827


Légende

Localisation du prélèvement négatif

Localisation dun sondage négatif

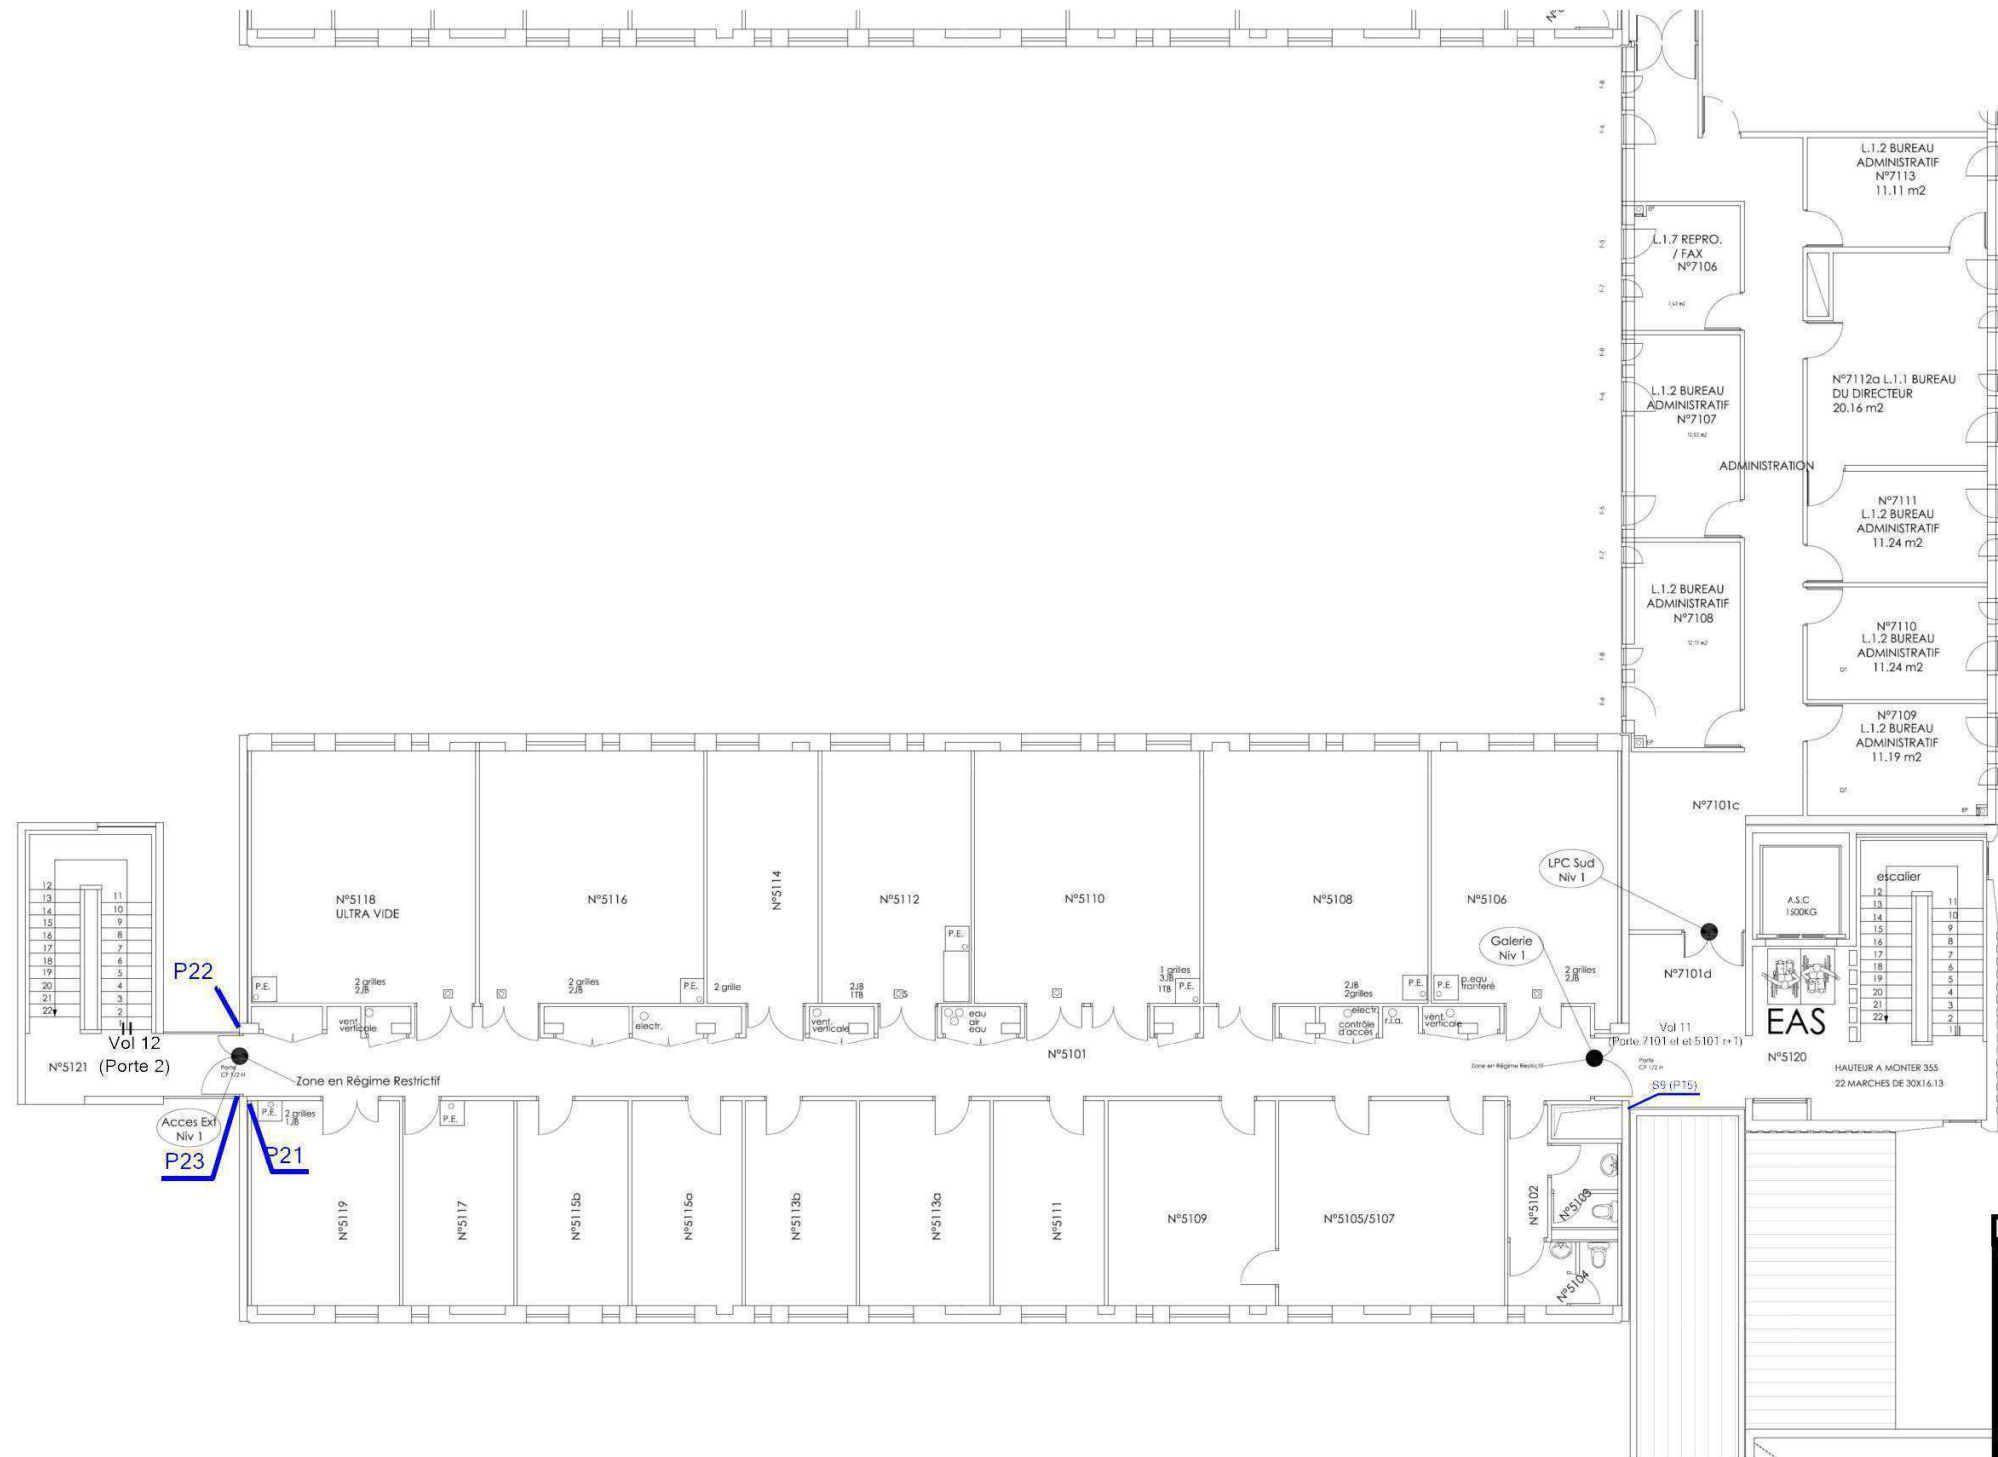

Plan de situation

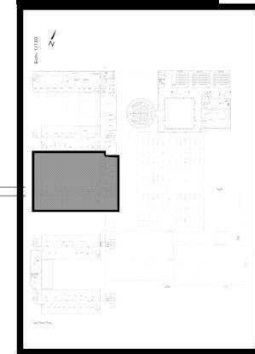

Adresse du bien	

4 AVENUE BLAISE PASCAL
63178 AUBIÈRE

Désignation

Pôle Physique

Date intervention

09/12/2025


Techniciens intervenant

JEANTON ALEXIS

R+1 - ZOOM 4 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EX069827

Légende

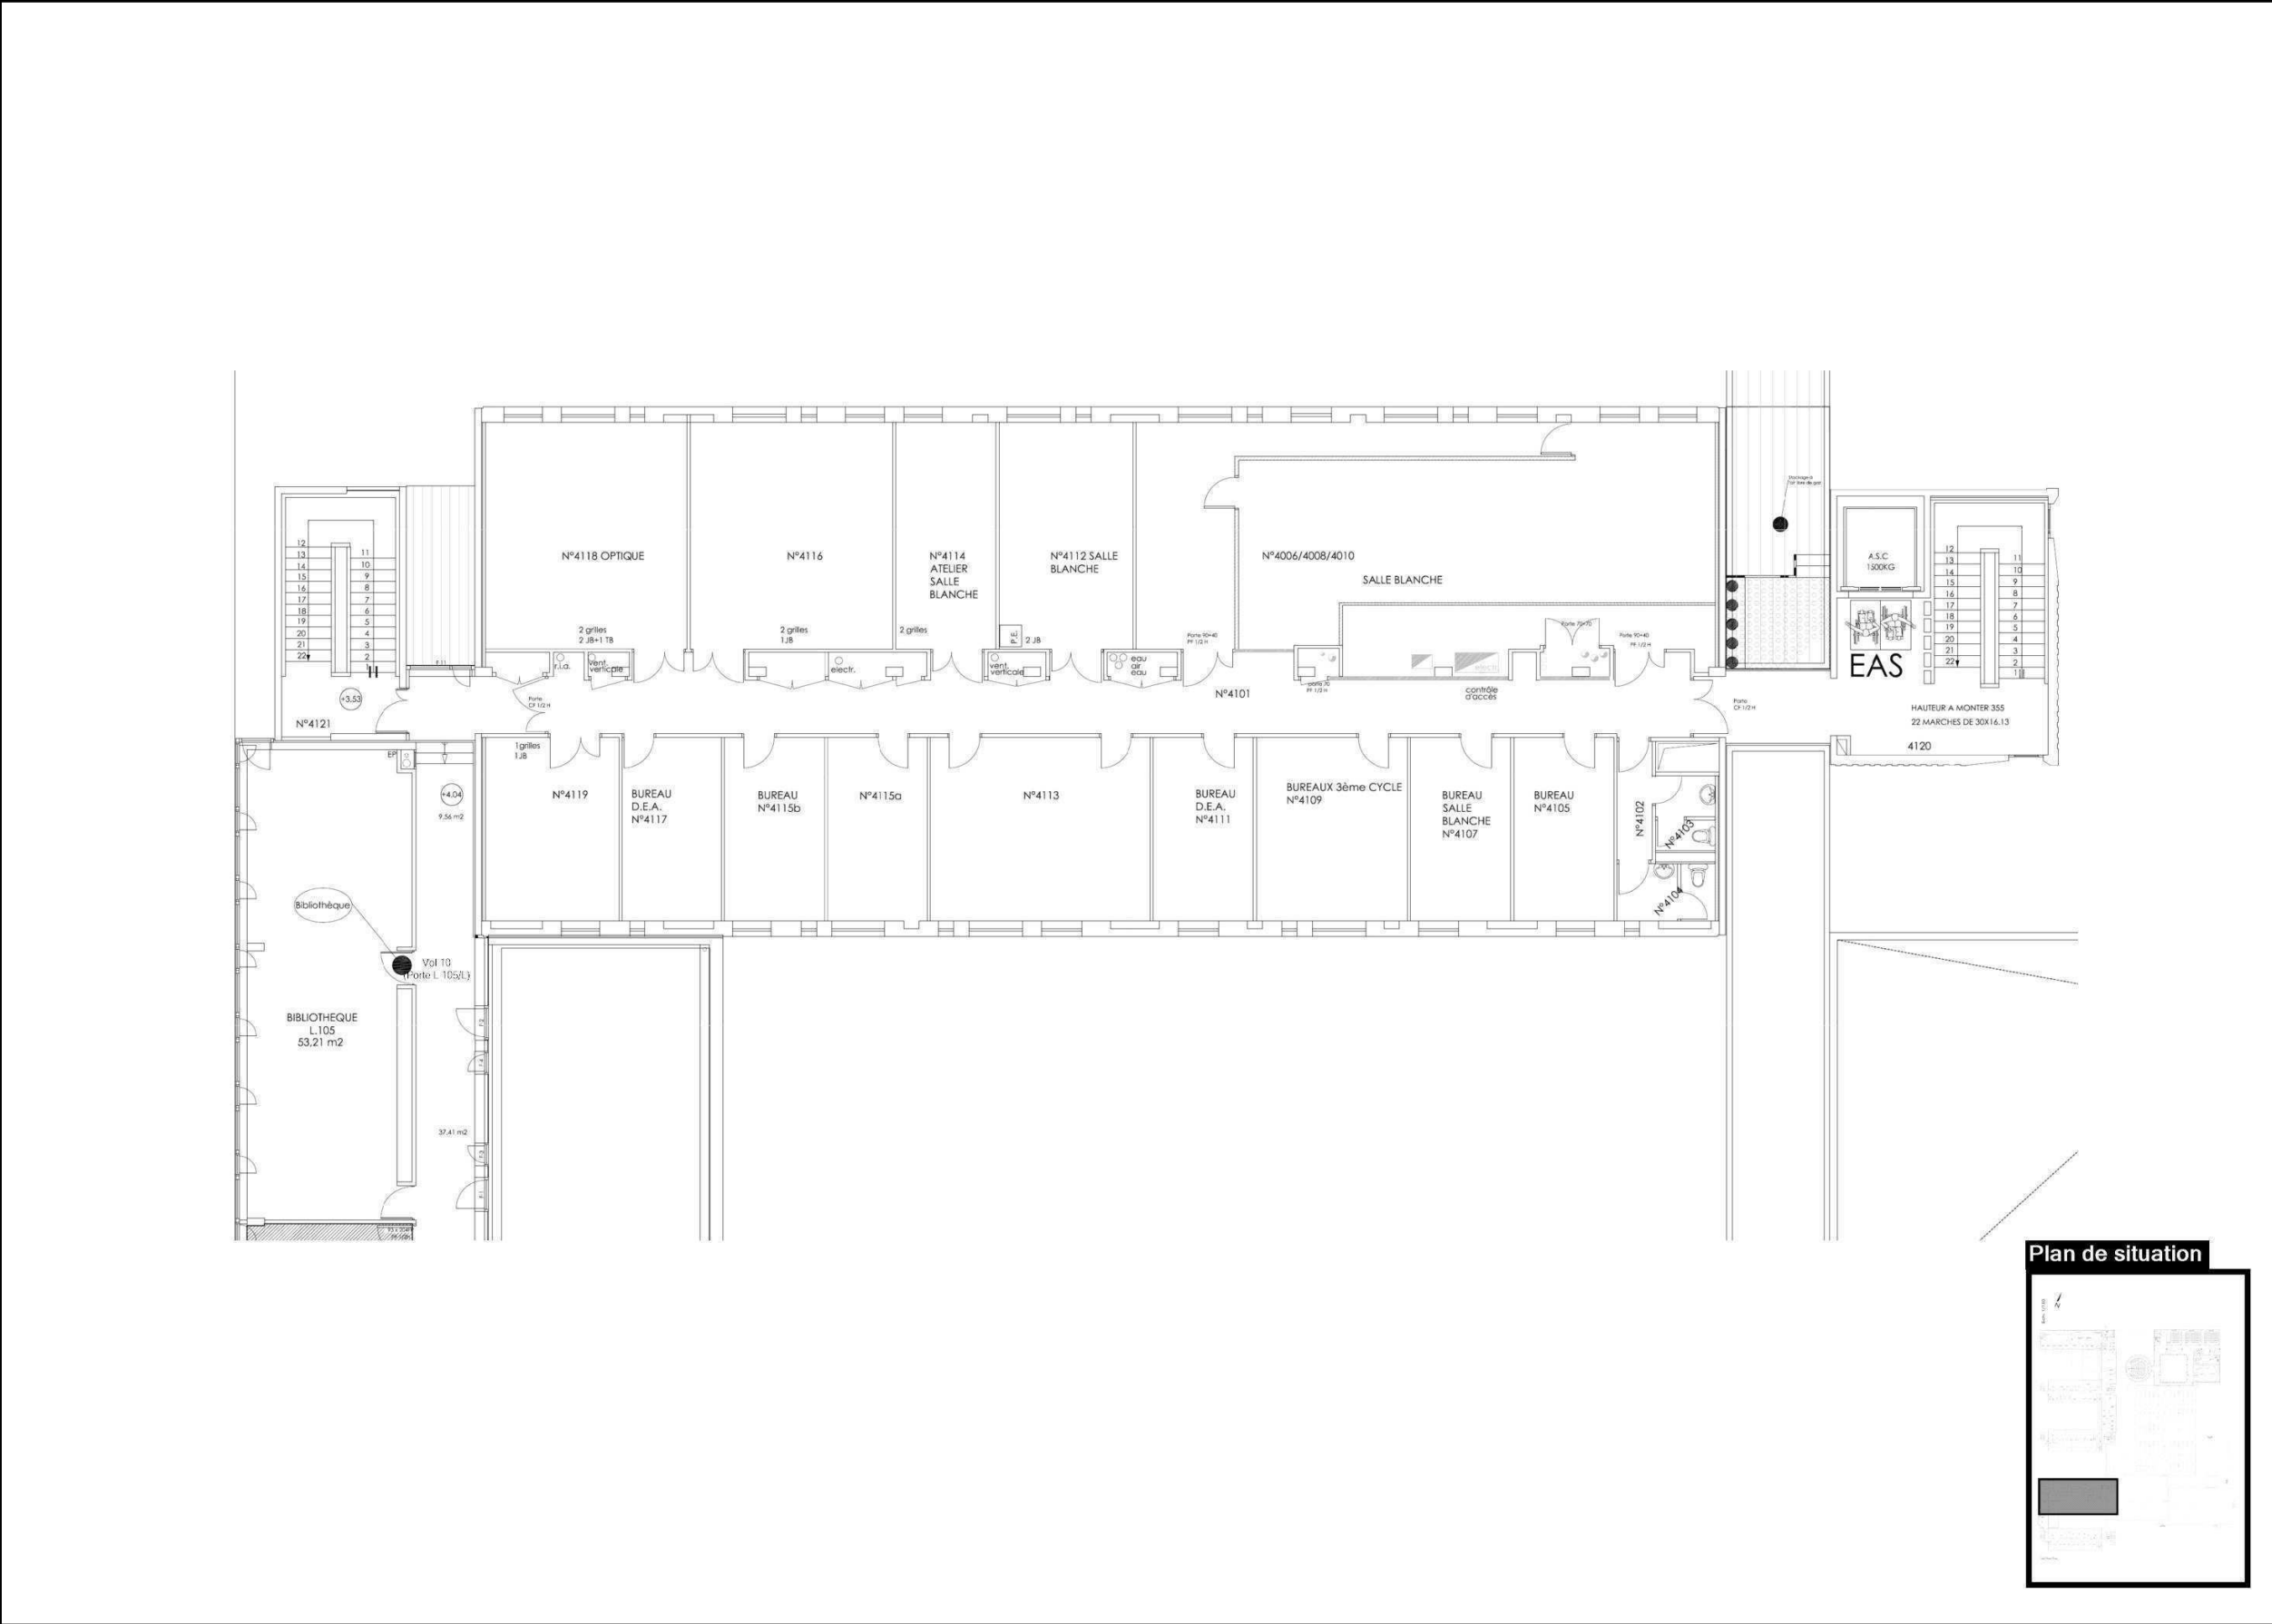

Adresse du bien

4 AVENUE BLAISE PASCAL
63178 AUBIÈRE

Désignation

Pôle Physique

Date intervention

09/12/2025


	Techniciens intervenant
--	-------------------------

JEANTON ALEXIS

R+1 - ZOOM 5 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EX069827

Légende

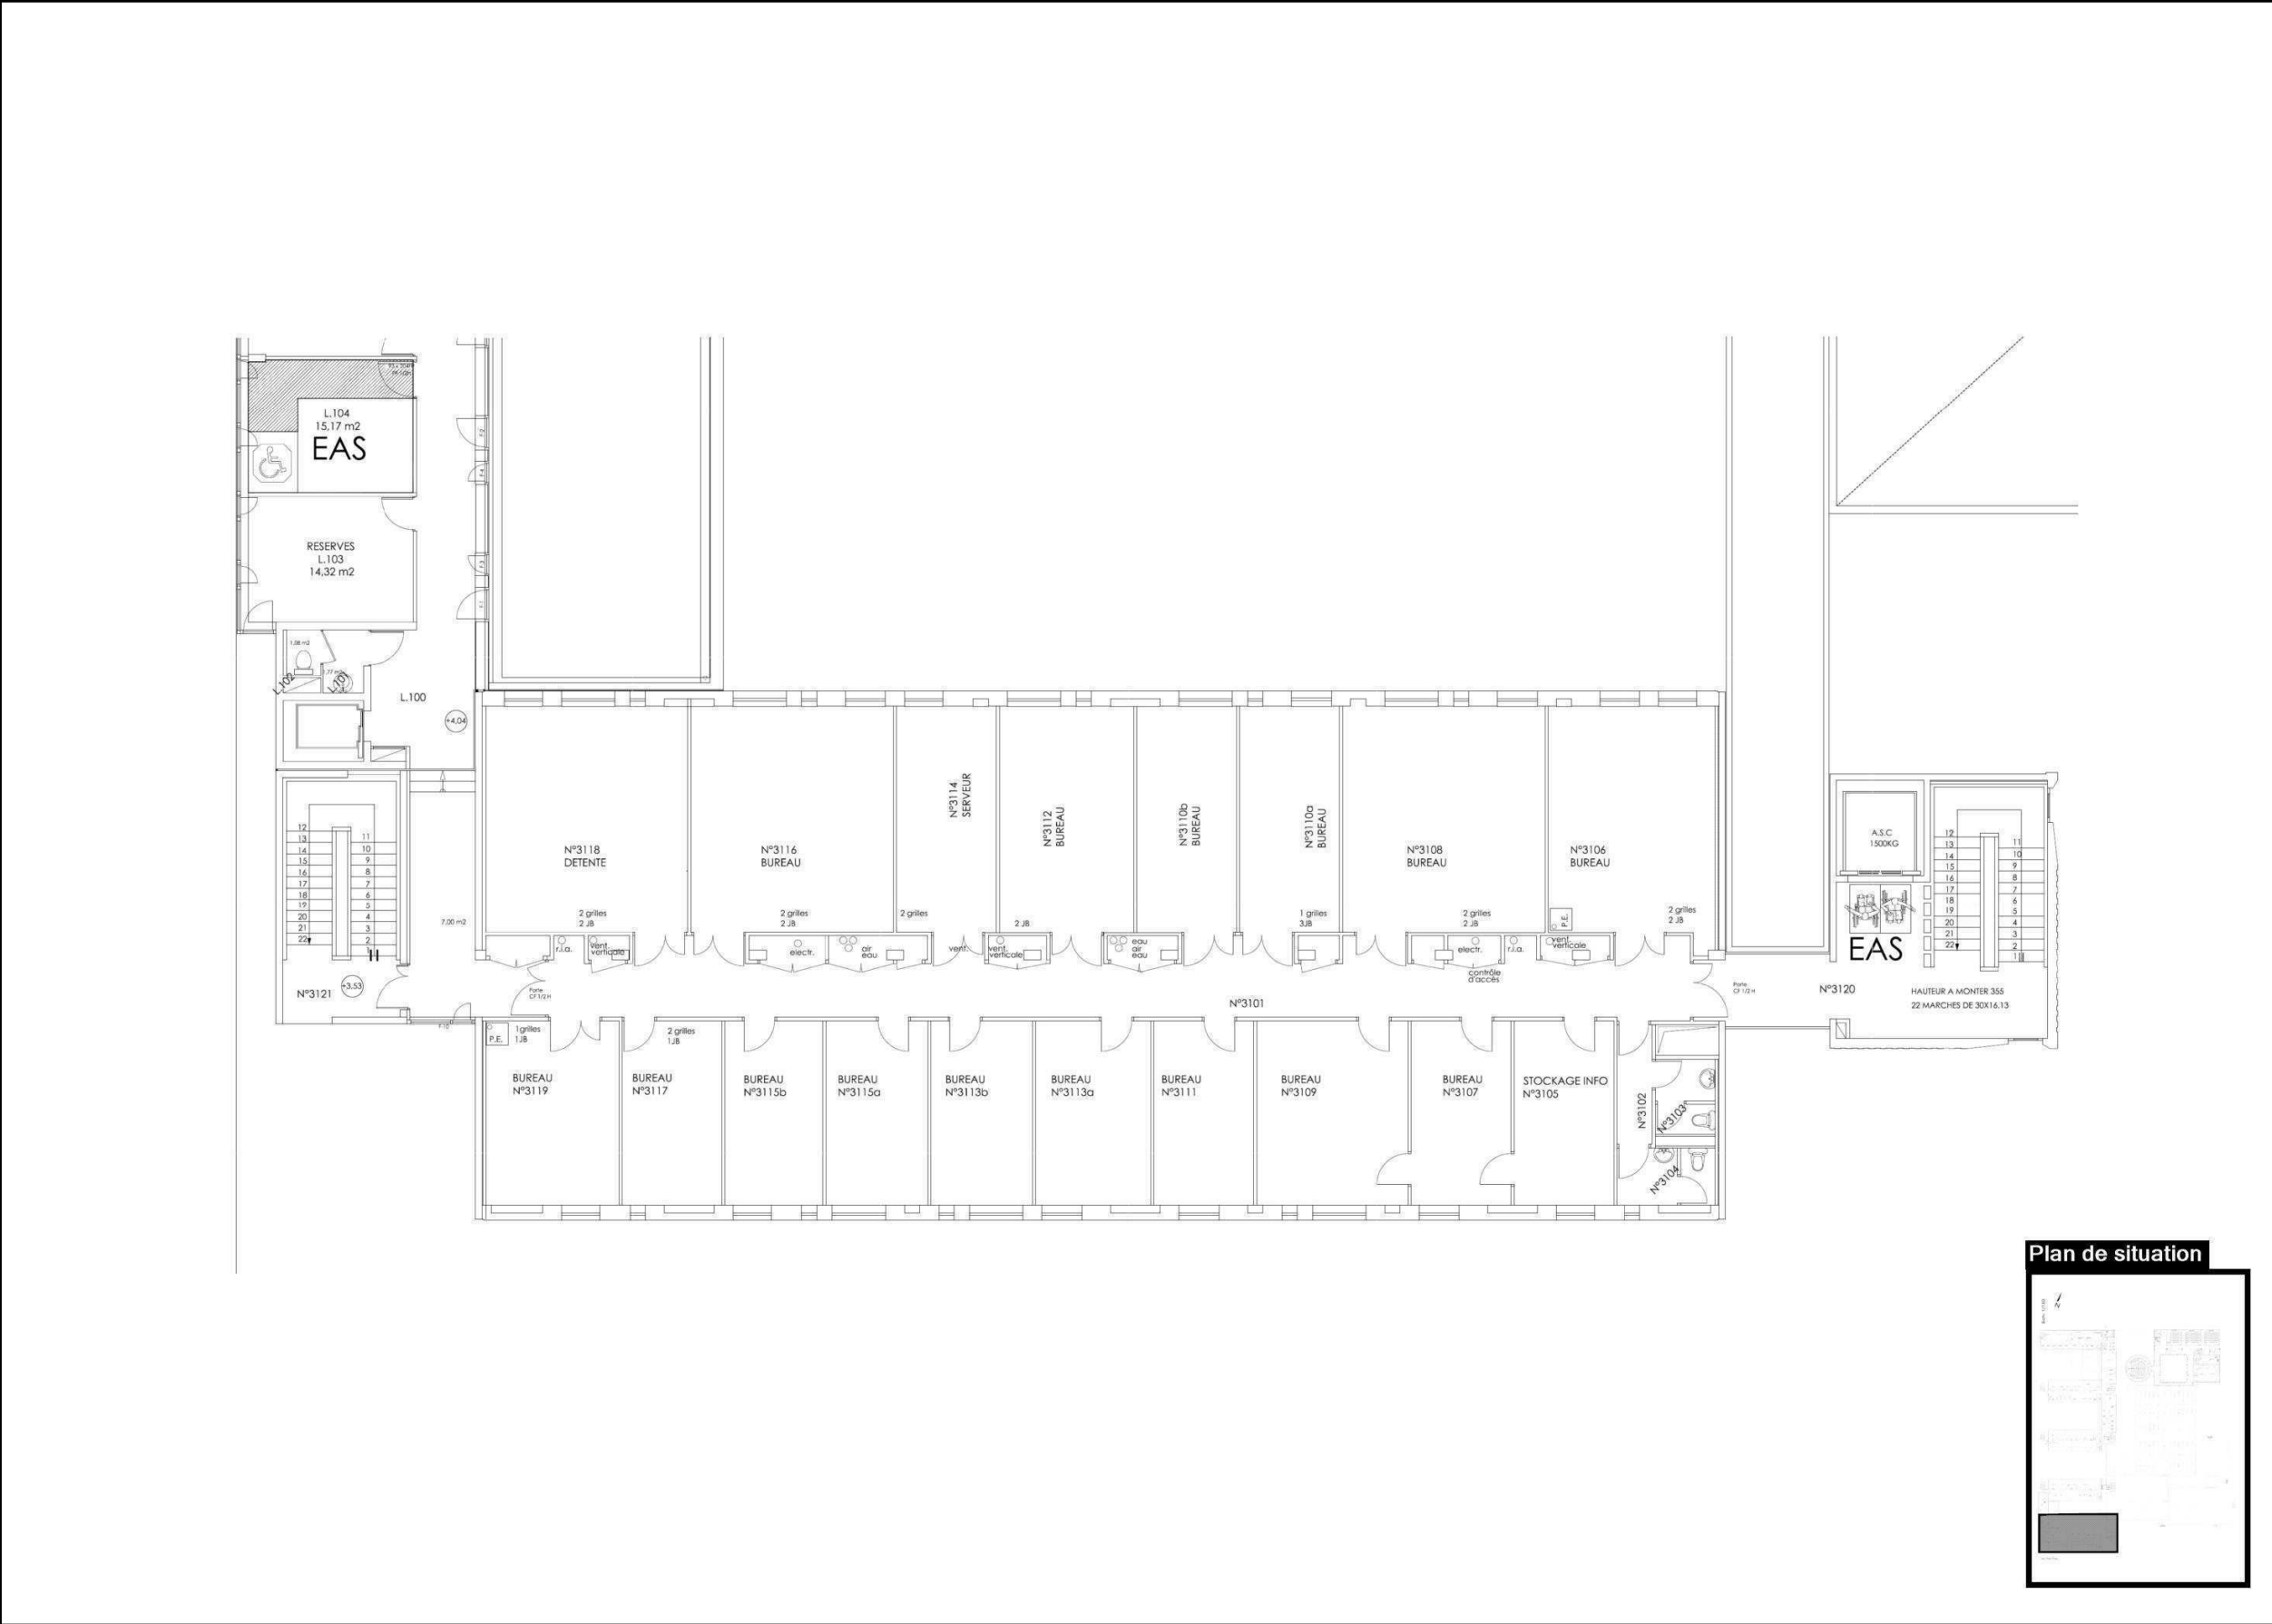

Adresse du bien

4 AVENUE BLAISE PASCAL
63178 AUBIÈRE

Désignation

Pôle Physique

Date intervention

09/12/2025










	Techniciens intervenant
--	-------------------------

JEANTON ALEXIS

R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EX069827

Légende

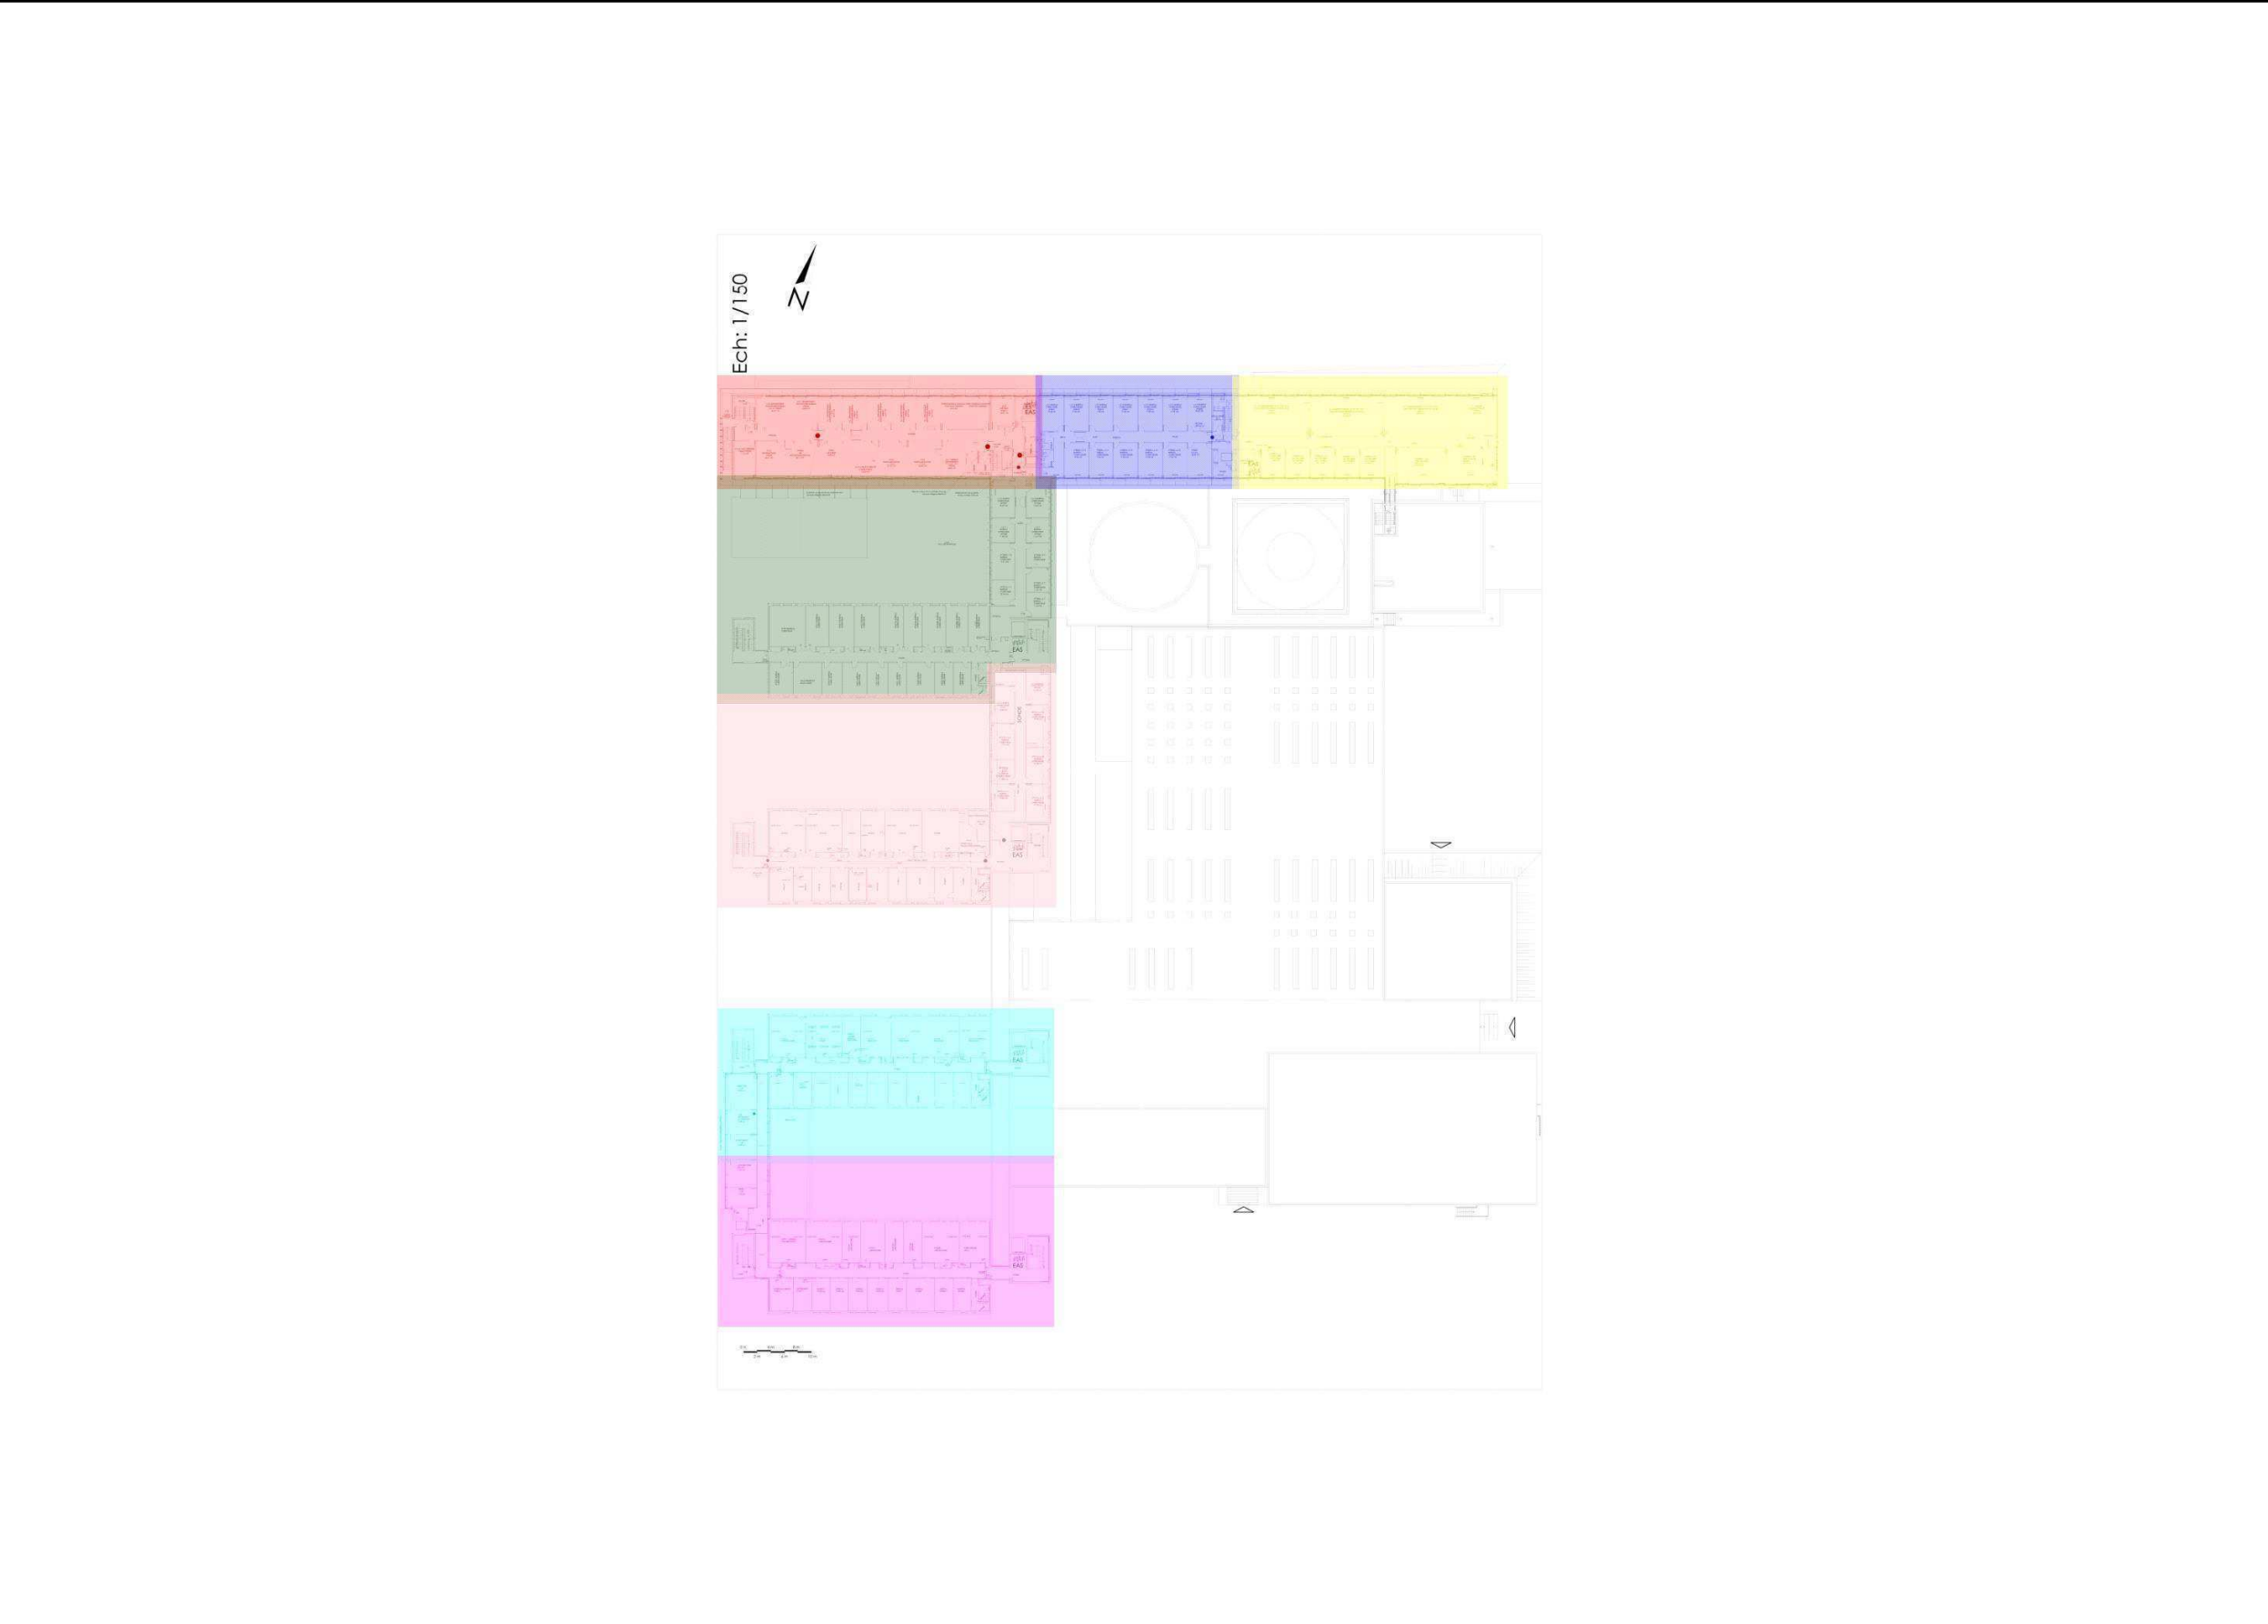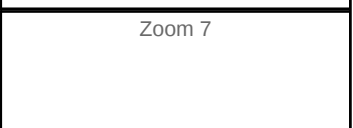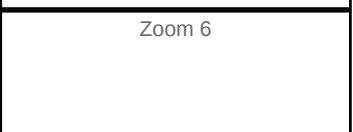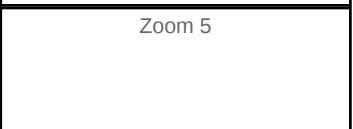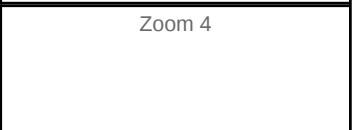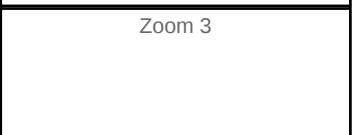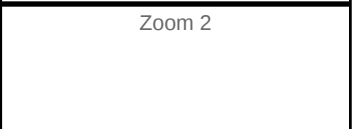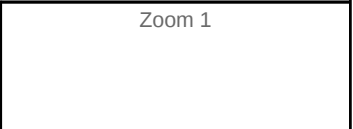

Adresse du bien

4 AVENUE BLAISE PASCAL
63178 AUBIÈRE

Désignation

Pôle Physique

Date intervention

09/12/2025

Techniciens intervenant	
-------------------------	--


JEANTON ALEXIS

R+2 - ZOOM 1 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002EX069827

Légende

Localisation dun sondage négatif

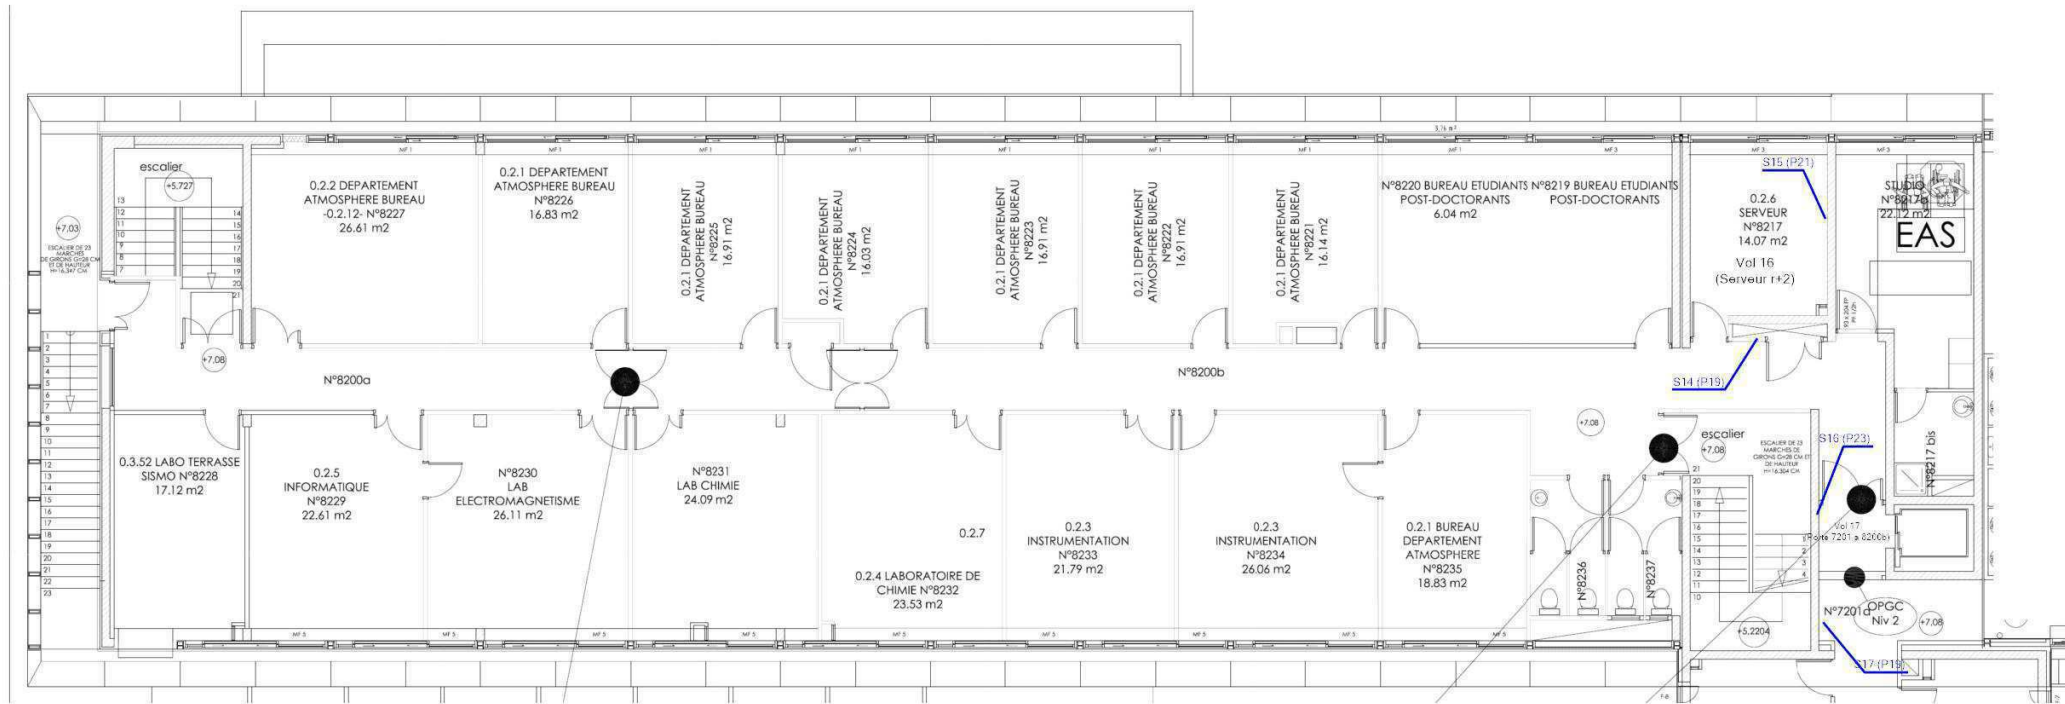

Plan de situation

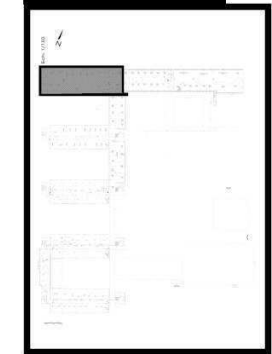

Adresse du bien	

4 AVENUE BLAISE PASCAL
63178 AUBIÈRE

Désignation

Pôle Physique

Date intervention

09/12/2025

Techniciens intervenant


JEANTON ALEXIS

R+2 - ZOOM 2 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EX069827

Légende

Localisation dun sondage négatif

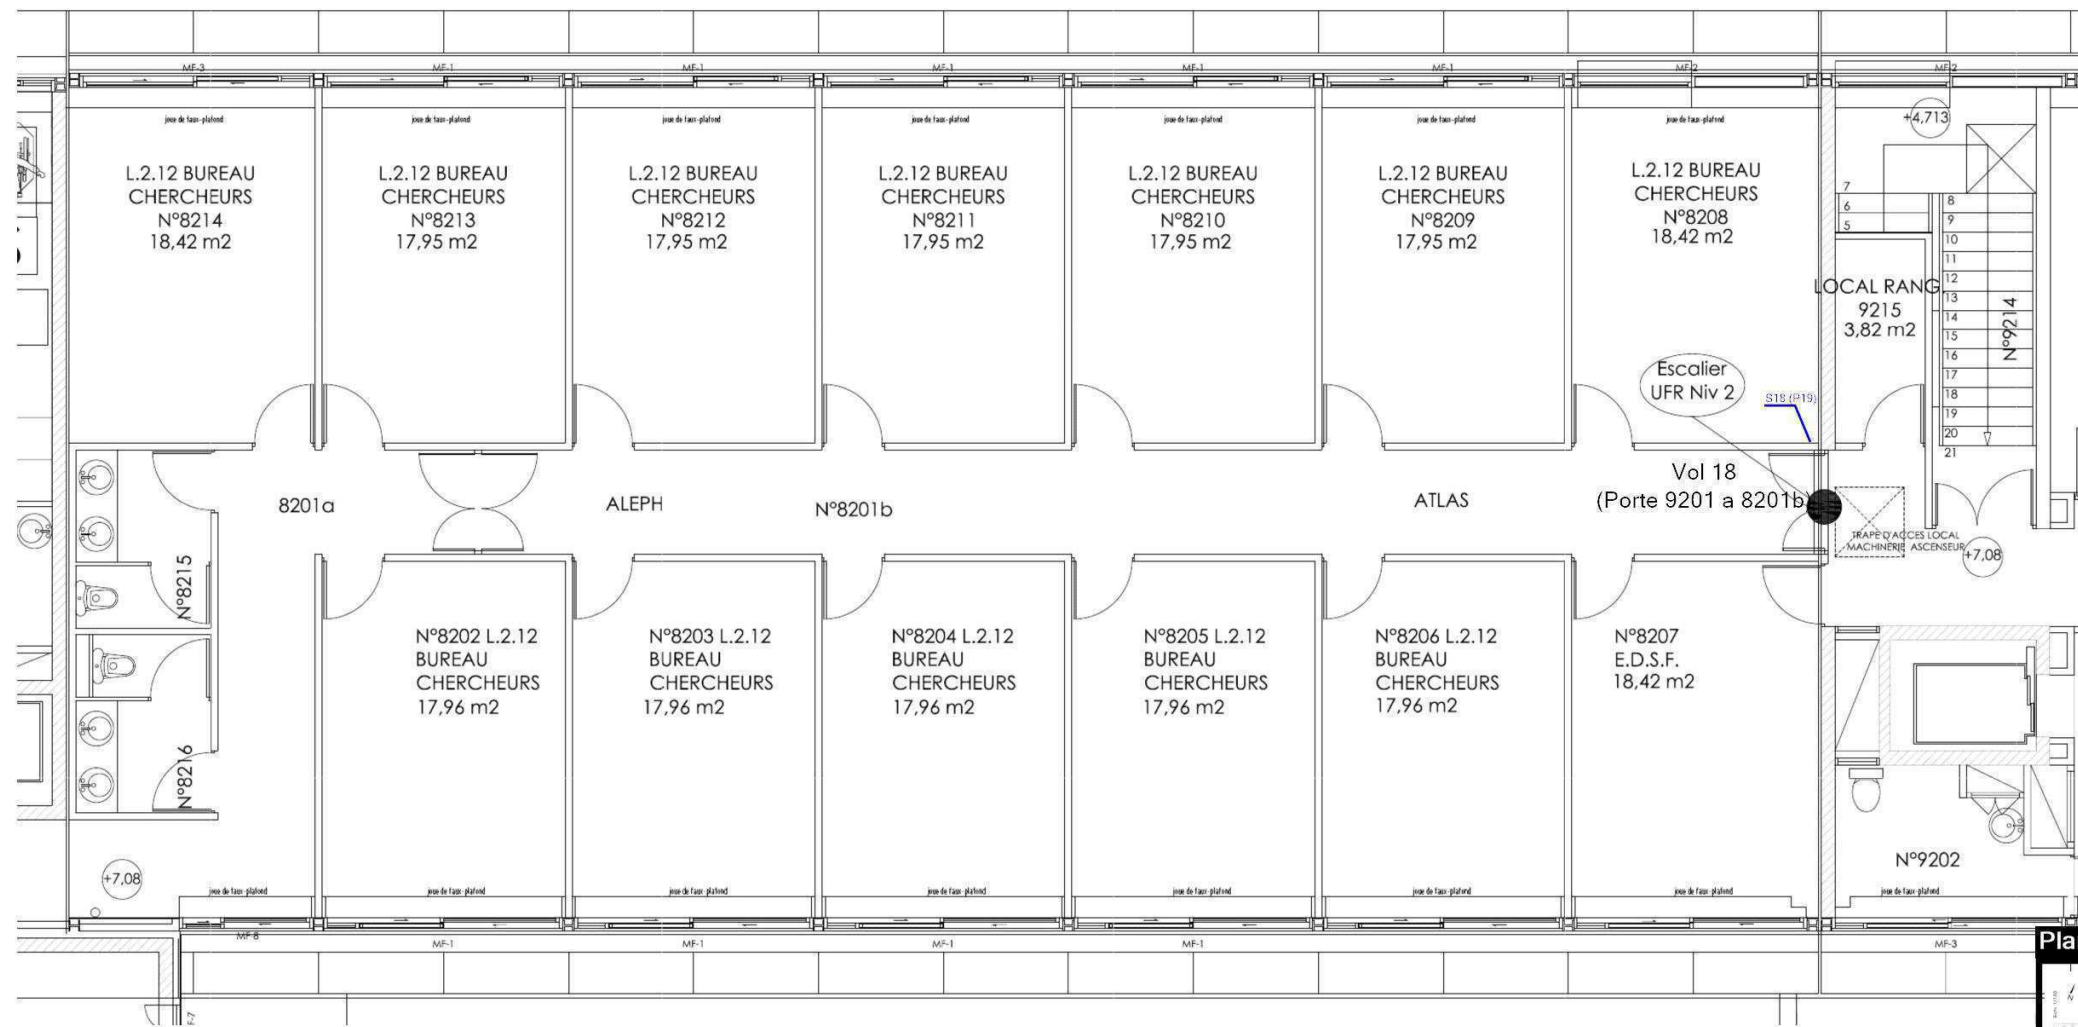

Adresse du bien

4 AVENUE BLAISE PASCAL
63178 AUBIÈRE

Désignation

Pôle Physique

Date intervention

09/12/2025


Techniciens intervenant

JEANTON ALEXIS

R+2 - ZOOM 3 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EX069827

Légende



Adresse du bien

4 AVENUE BLAISE PASCAL
63178 AUBIÈRE

Désignation

Pôle Physique

Date intervention

09/12/2025

	Techniciens intervenant
--	-------------------------



JEANTON ALEXIS

R+2 - ZOOM 4 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EX069827

Légende

Localisation d'un sondage négatif

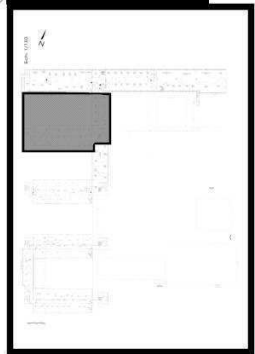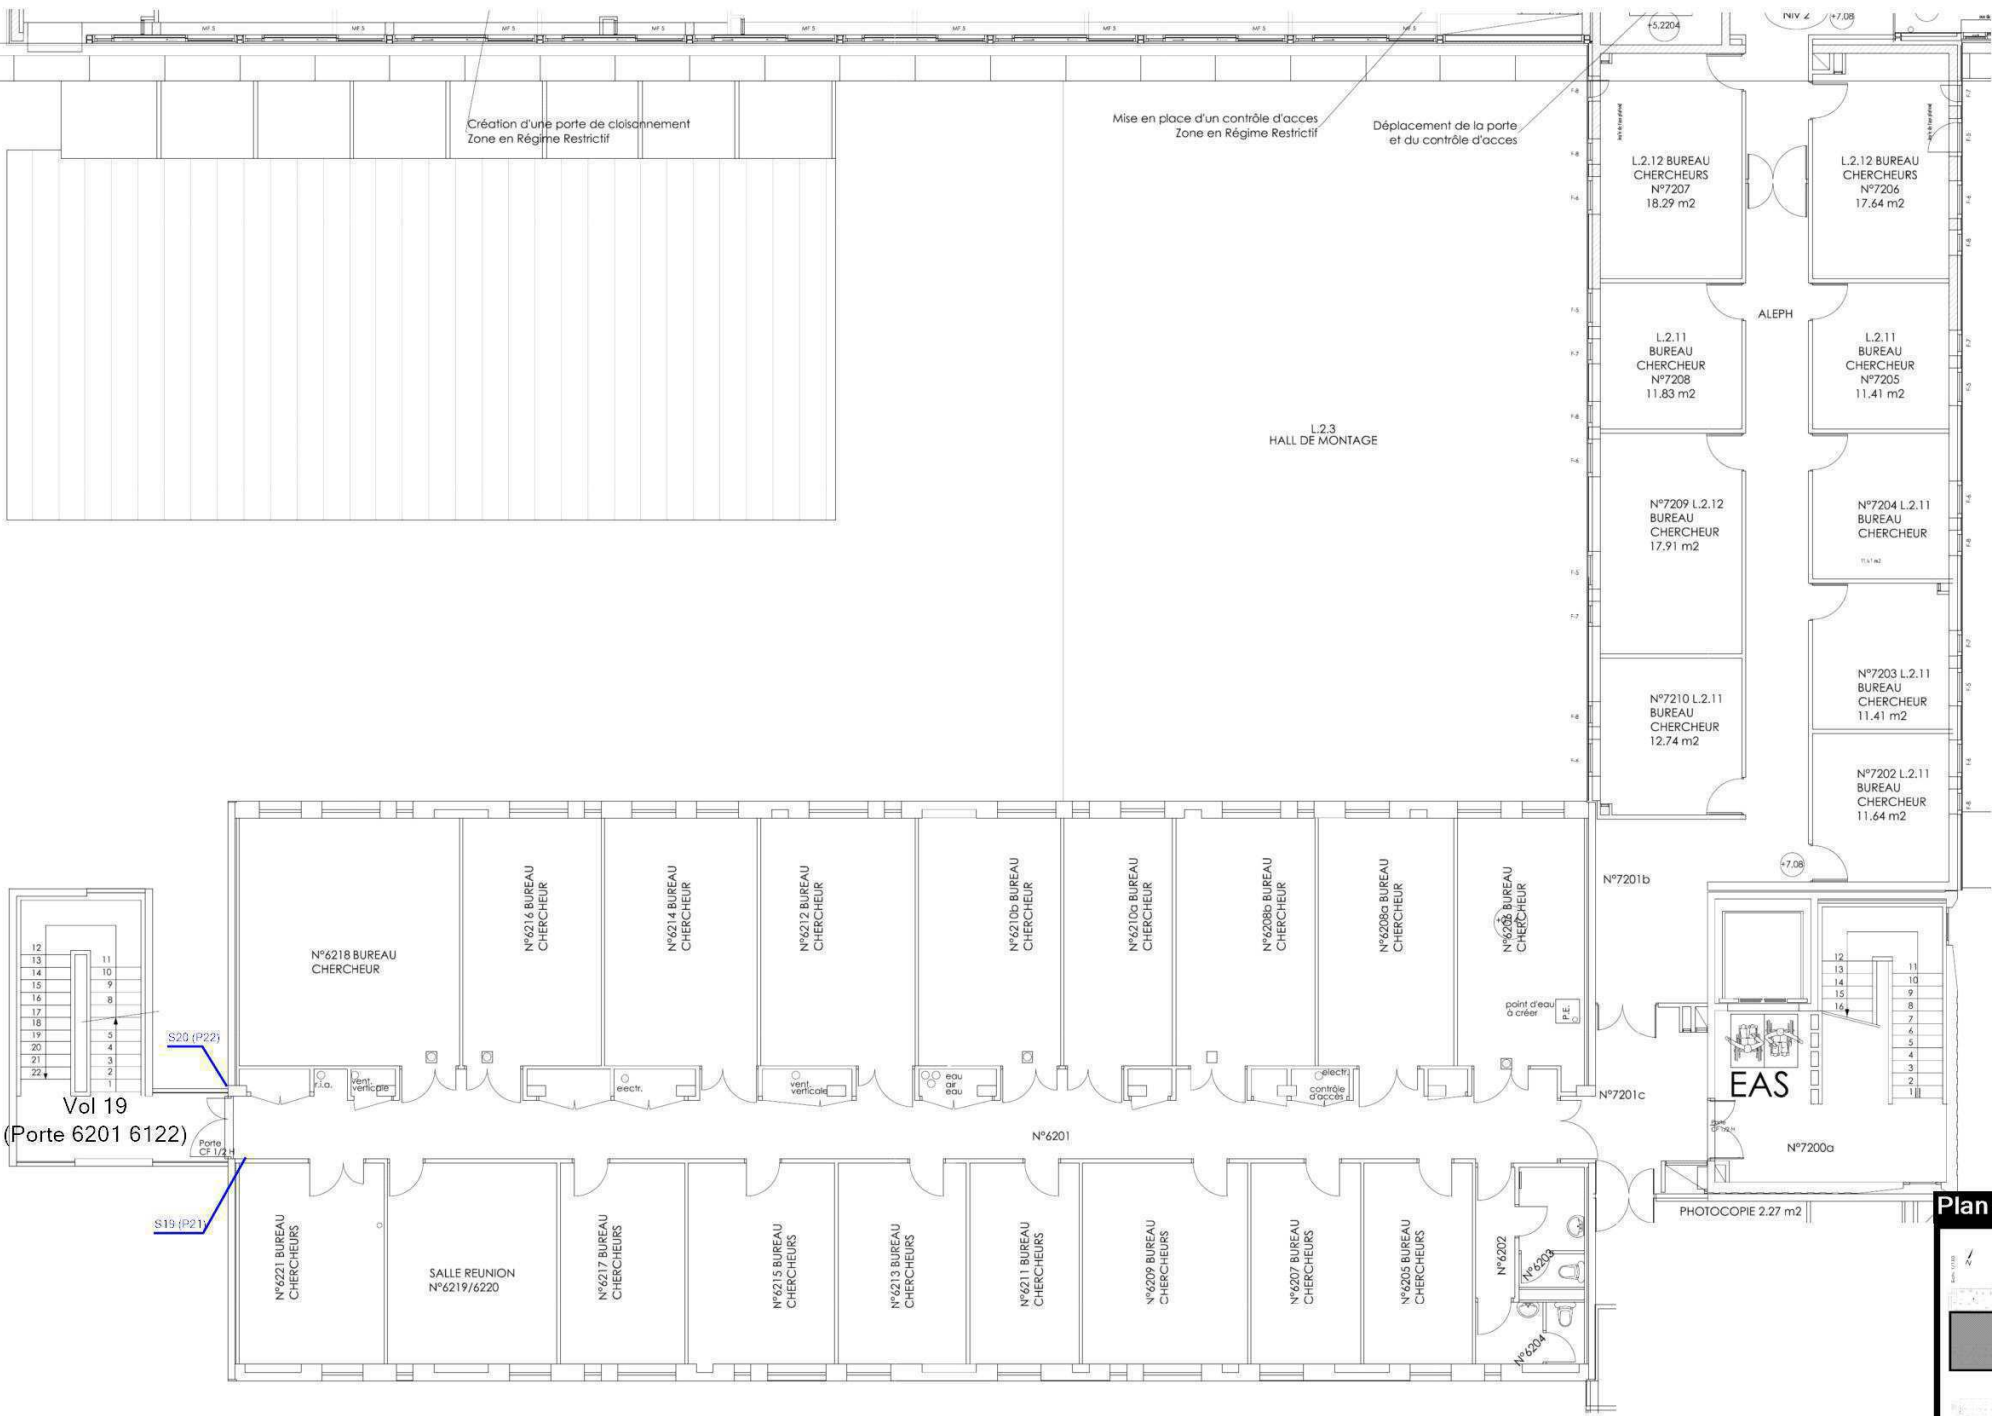

Adresse du bien

4 AVENUE BLAISE PASCAL
63178 AUBIÈRE

Désignation

Pôle Physique

Date intervention

09/12/2025

Techniciens intervenant


JEANTON ALEXIS

R+2 - ZOOM 5 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002EX069827

Légende

Localisation du prélèvement négatif

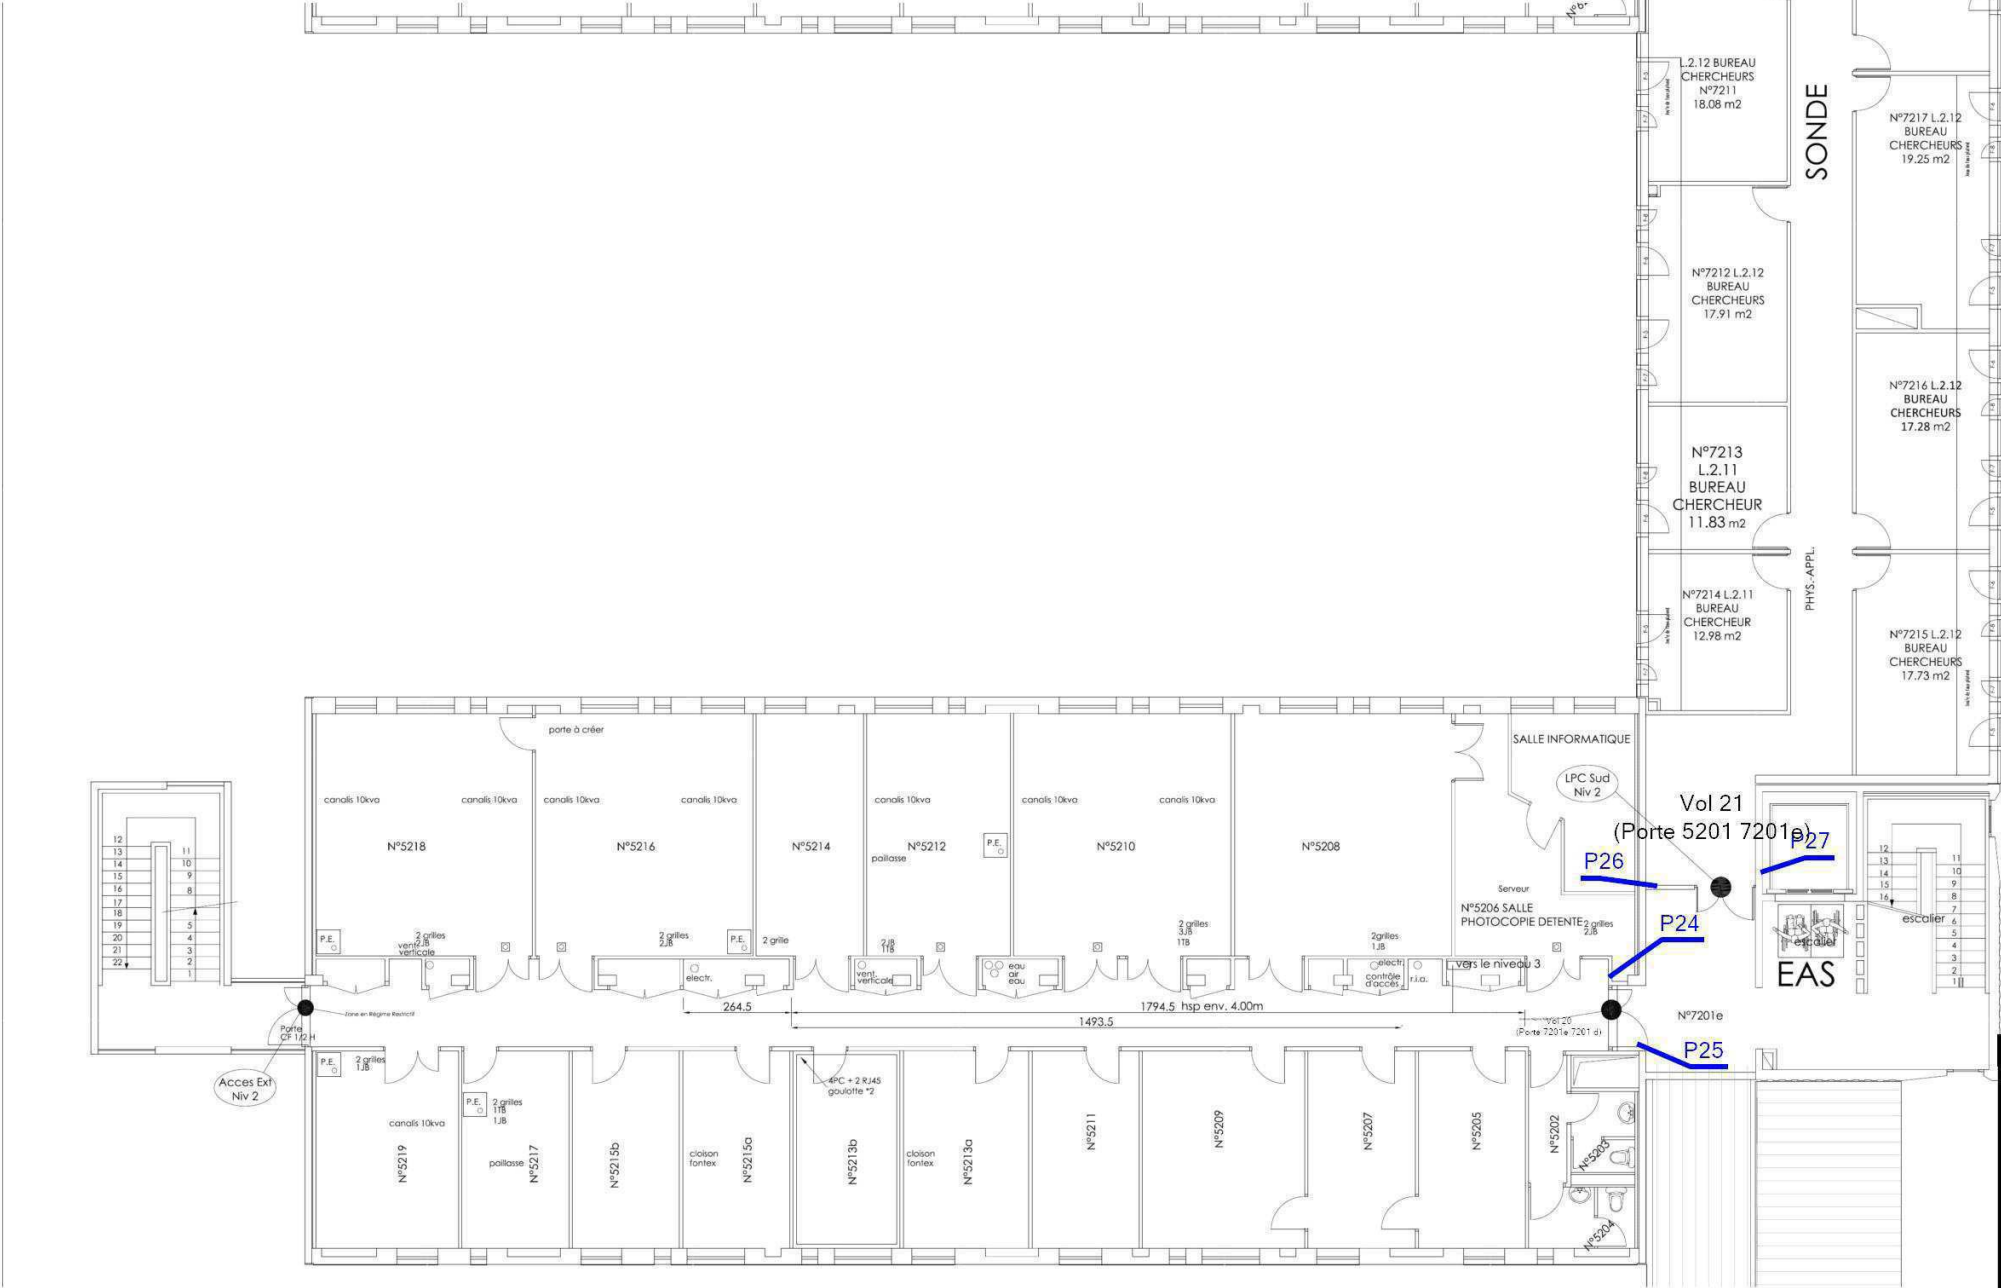

Plan de situation

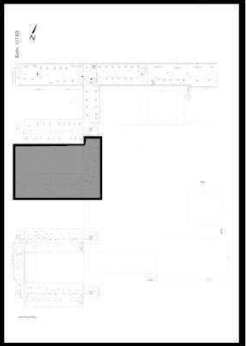

Adresse du bien	

4 AVENUE BLAISE PASCAL
63178 AUBIÈRE

Désignation

Pôle Physique

Date intervention

09/12/2025

Techniciens intervenant


JEANTON ALEXIS

R+2 - ZOOM 6 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002EX069827

Légende

Localisation dun sondage négatif

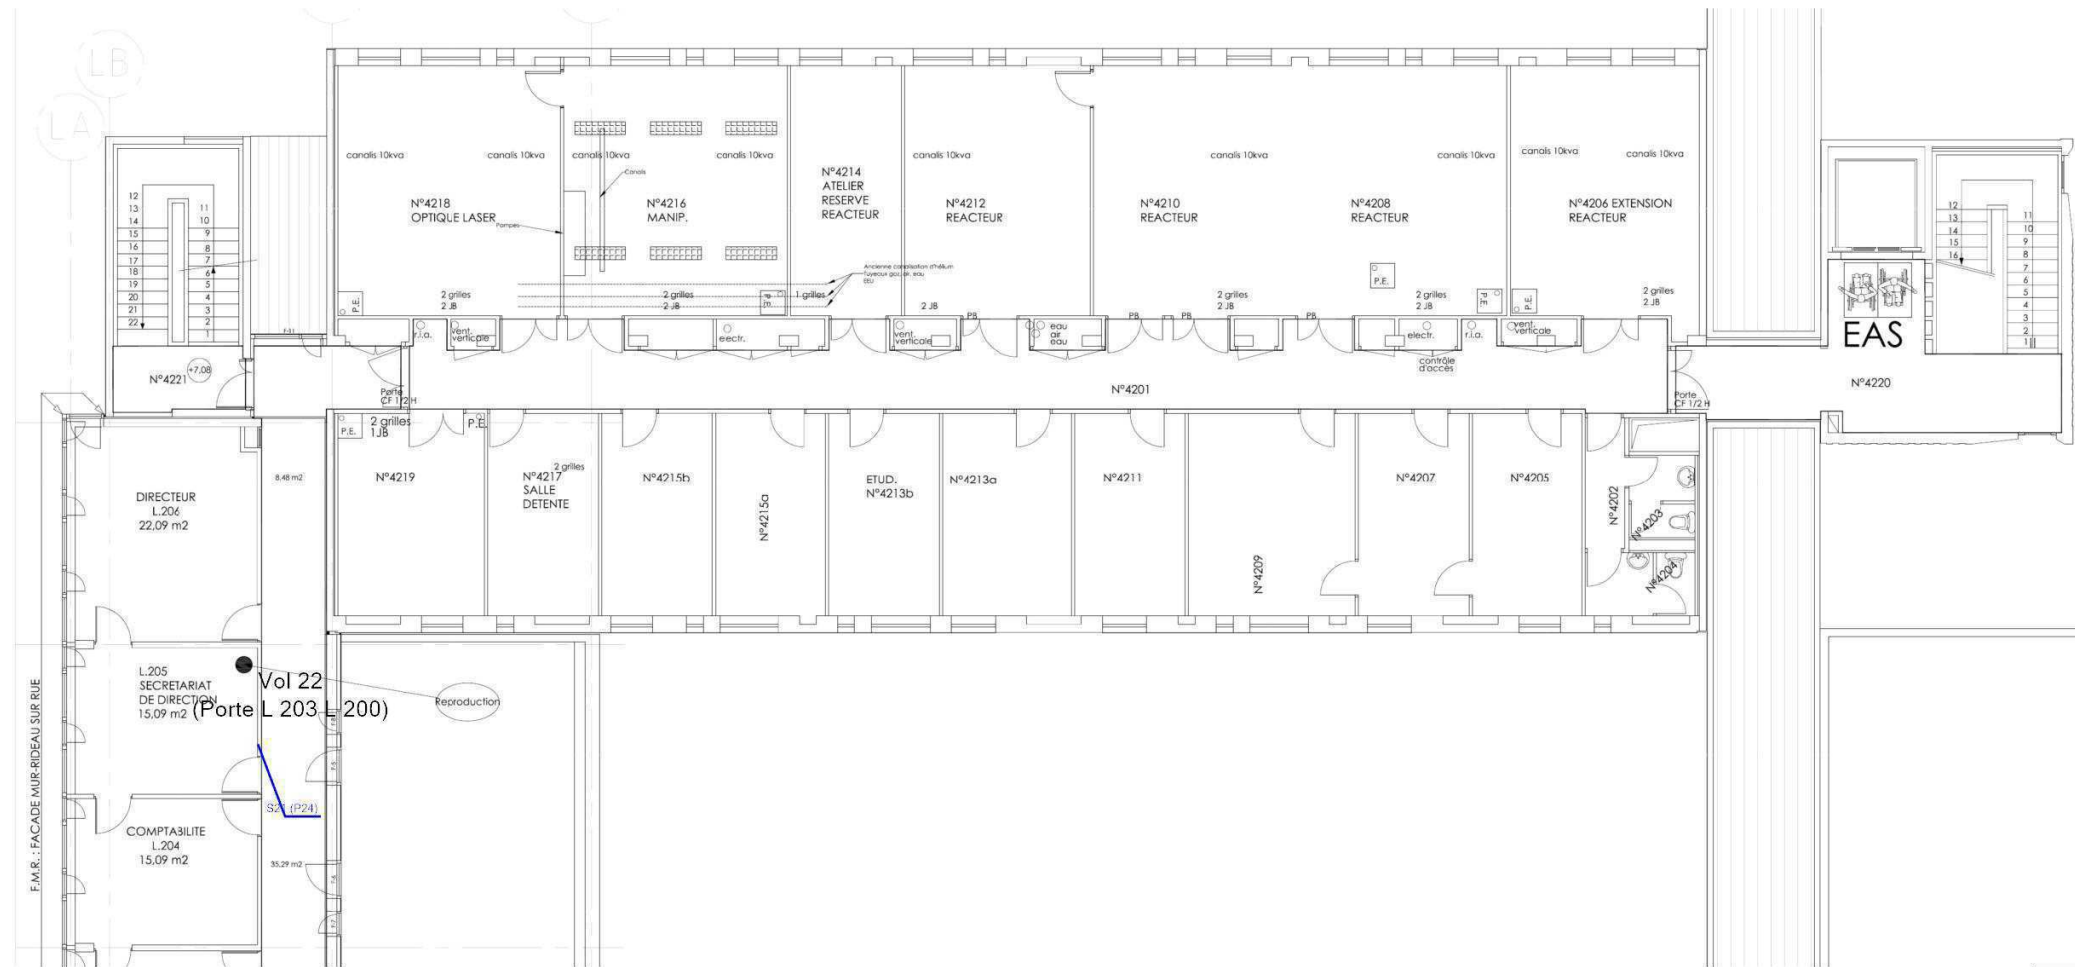

Plan de situation

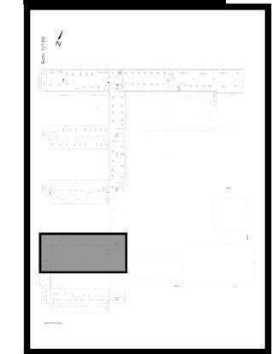

Adresse du bien	

4 AVENUE BLAISE PASCAL
63178 AUBIÈRE

Désignation

Pôle Physique

Date intervention

09/12/2025


Techniciens intervenant

JEANTON ALEXIS

R+2 - ZOOM 7 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EX069827

Légende

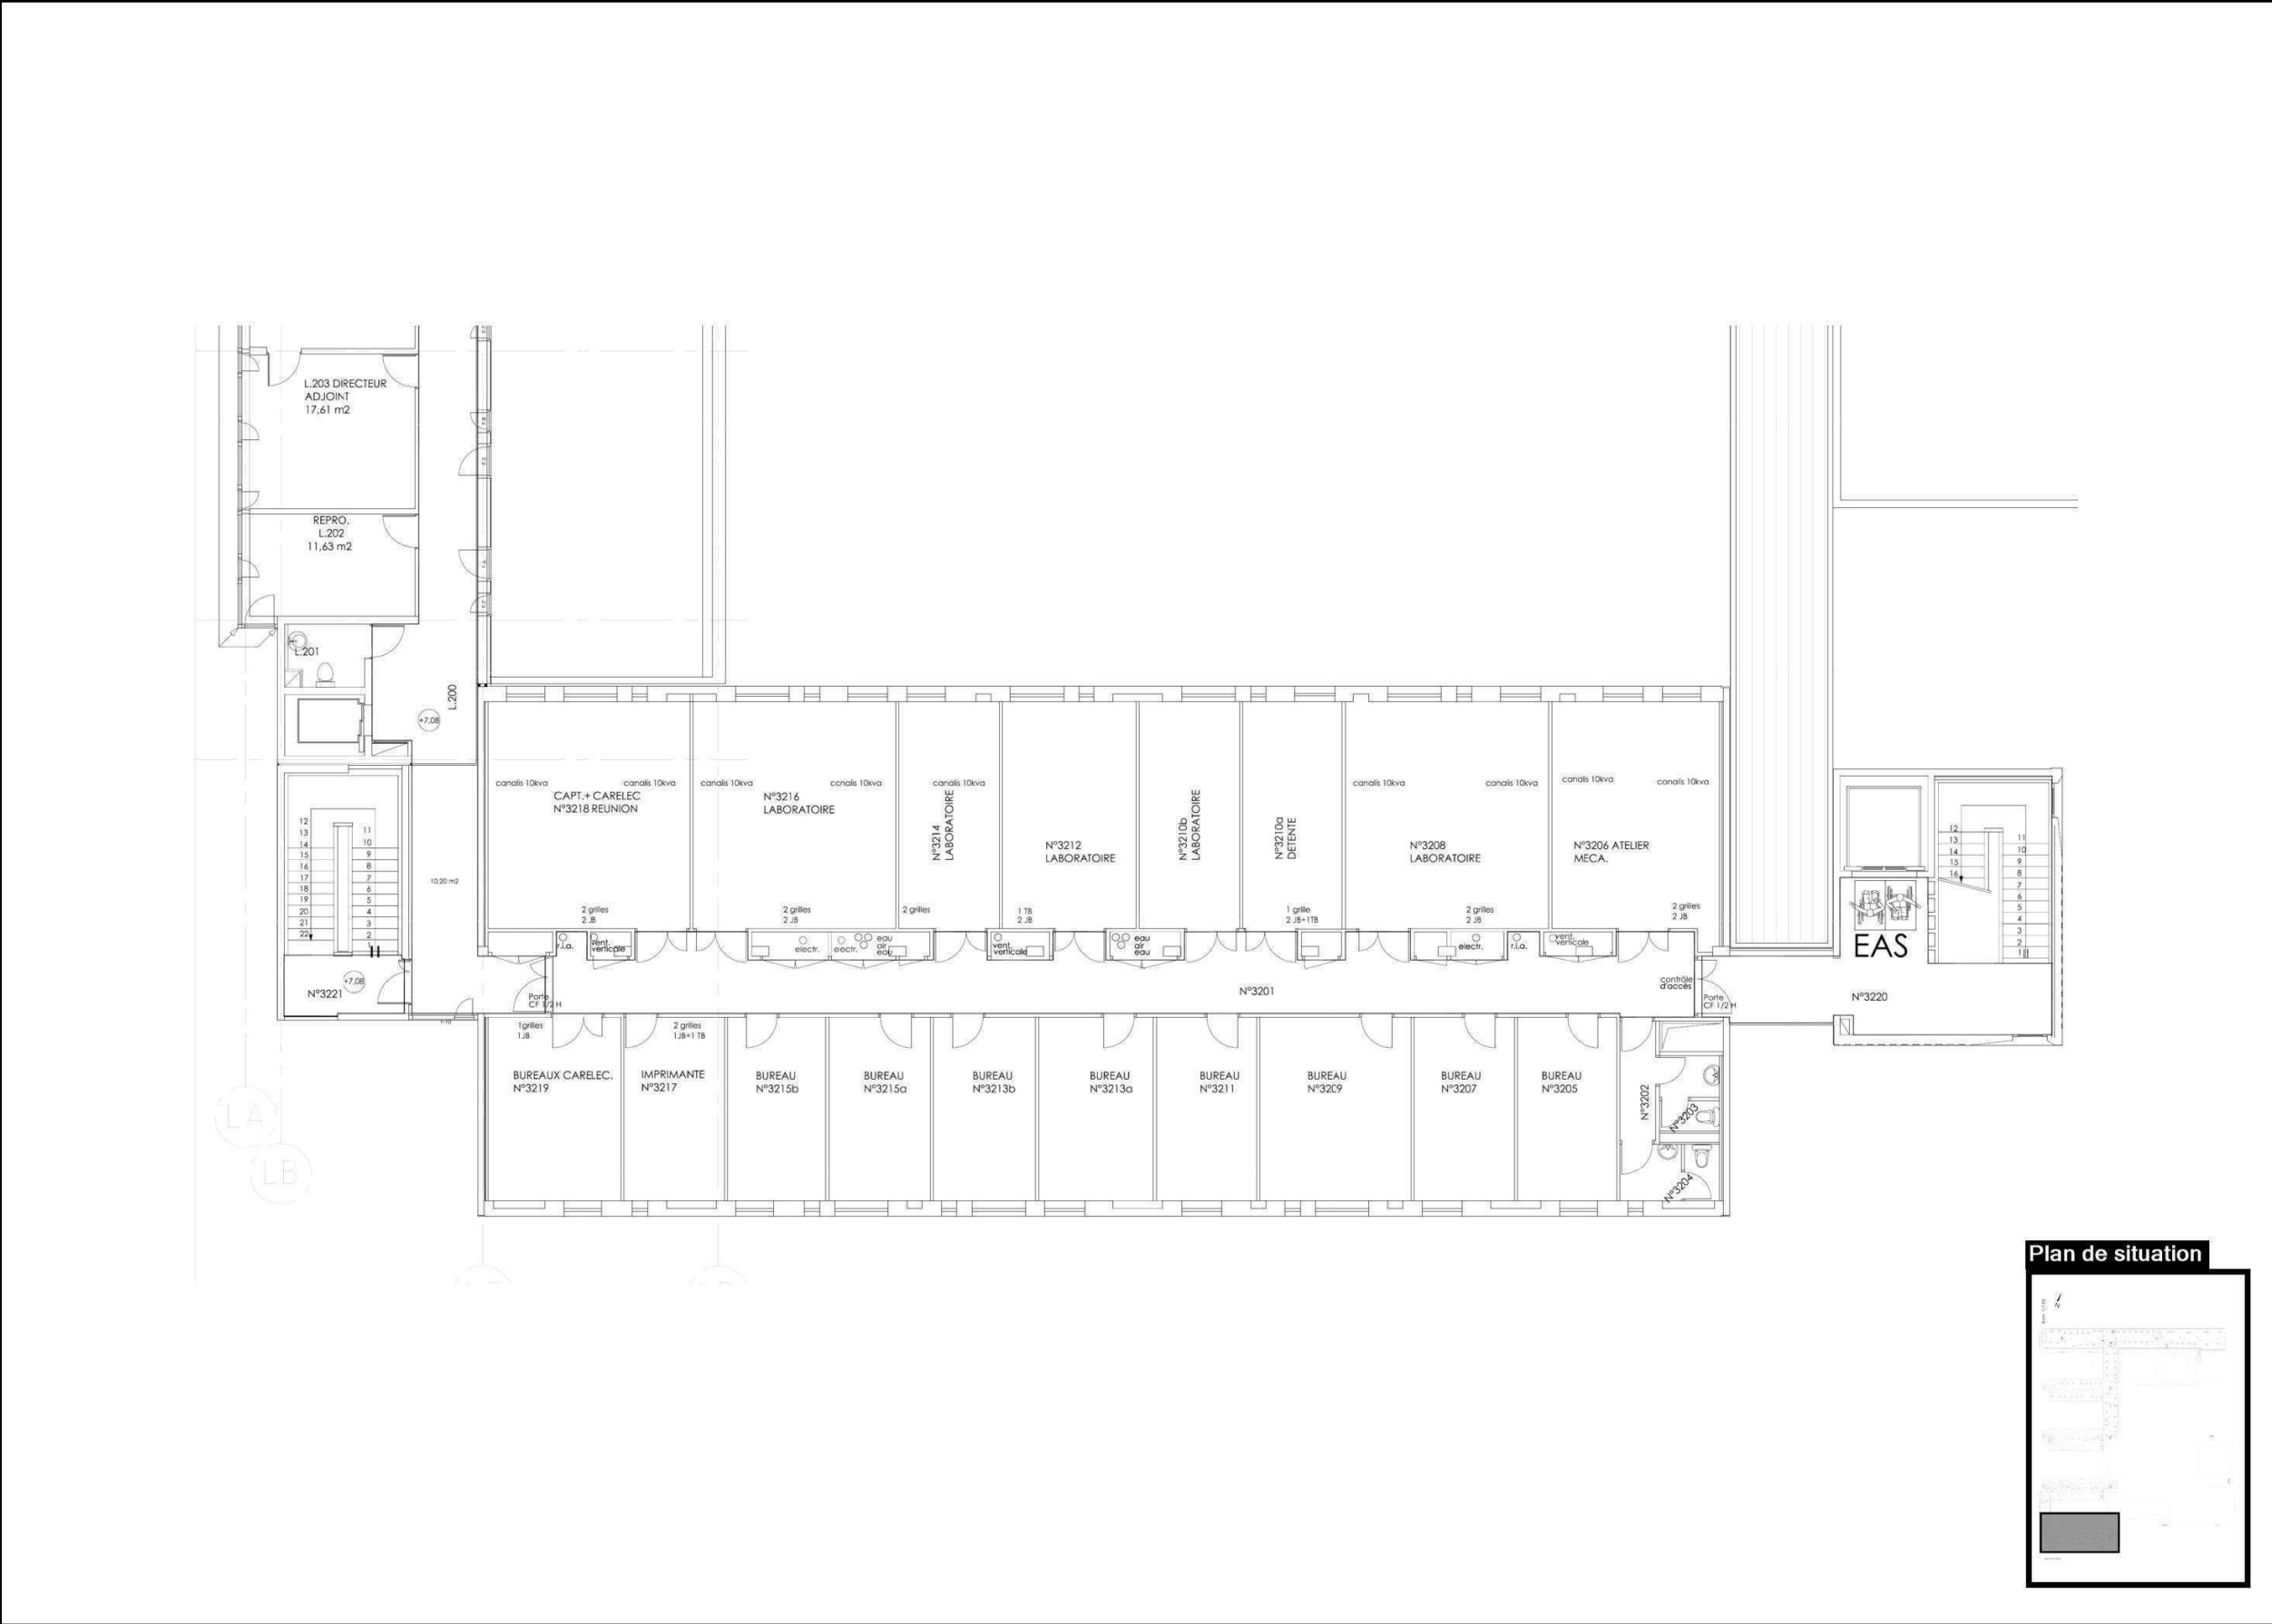

Adresse du bien

4 AVENUE BLAISE PASCAL
63178 AUBIÈRE

Désignation



Pôle Physique

Date intervention

09/12/2025

	Techniciens intervenant
--	-------------------------

JEANTON ALEXIS

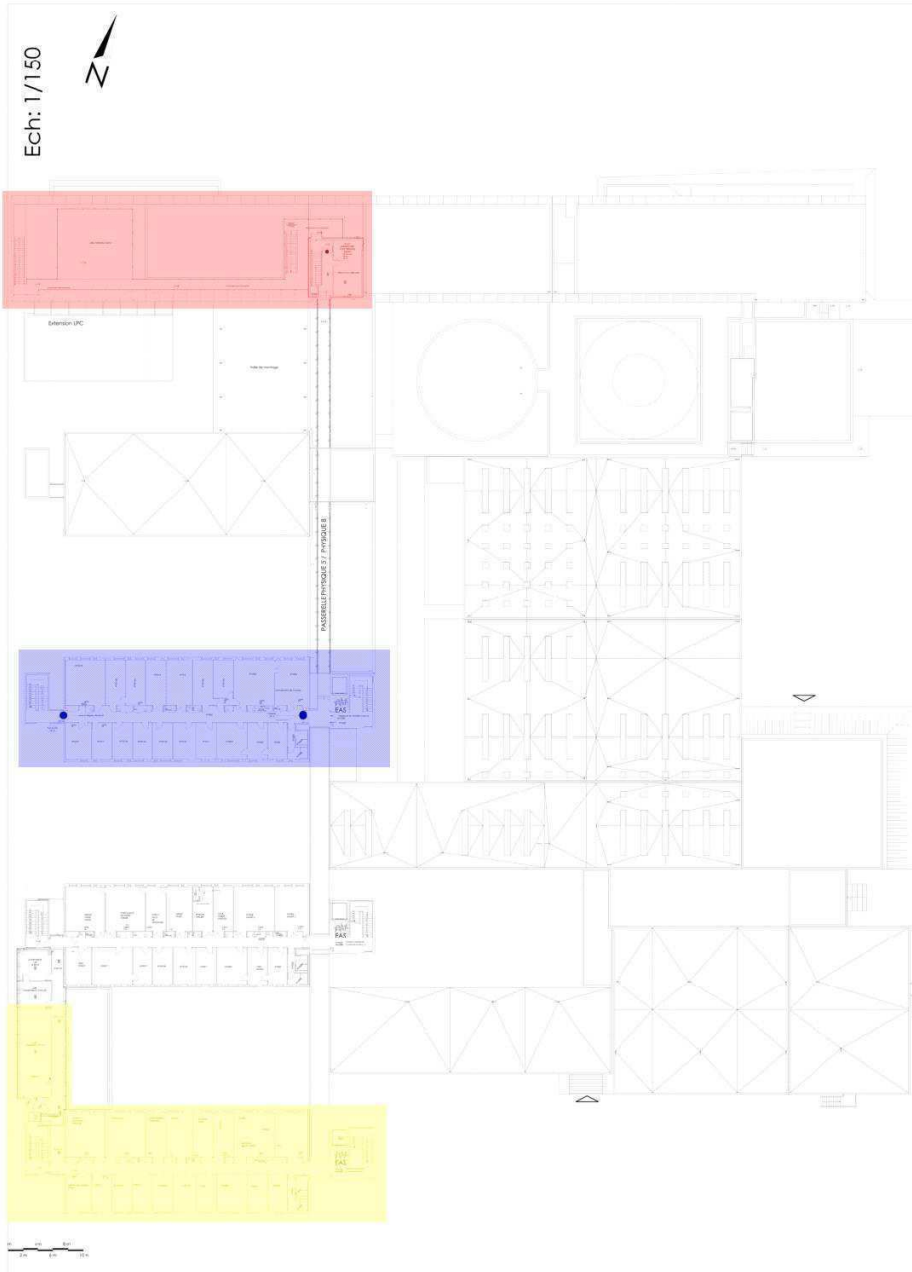R+3 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002EX069827	
Ech: 1/150 	Légende				
		Zoom 1			
		Zoom 2			
		Zoom 3			
	Adresse du bien		Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	4 AVENUE BLAISE PASCAL 63178 AUBIÈRE		Pôle Physique	09/12/2025	JEANTON ALEXIS


R+3 - ZOOM 1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EX069827

Légende

--	--

JEANTON ALEXIS

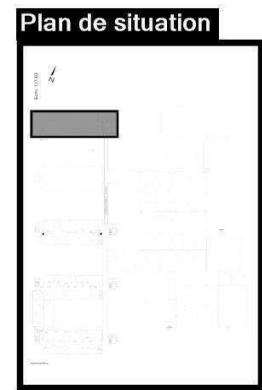

Adresse du bien

4 AVENUE BLAISE PASCAL
63178 AUBIÈRE

Désignation

Pôle Physique

Date intervention

09/12/2025

Techniciens intervenant


JEANTON ALEXIS

R+3 - ZOOM 2 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002EX069827

Légende

Localisation dun sondage négatif

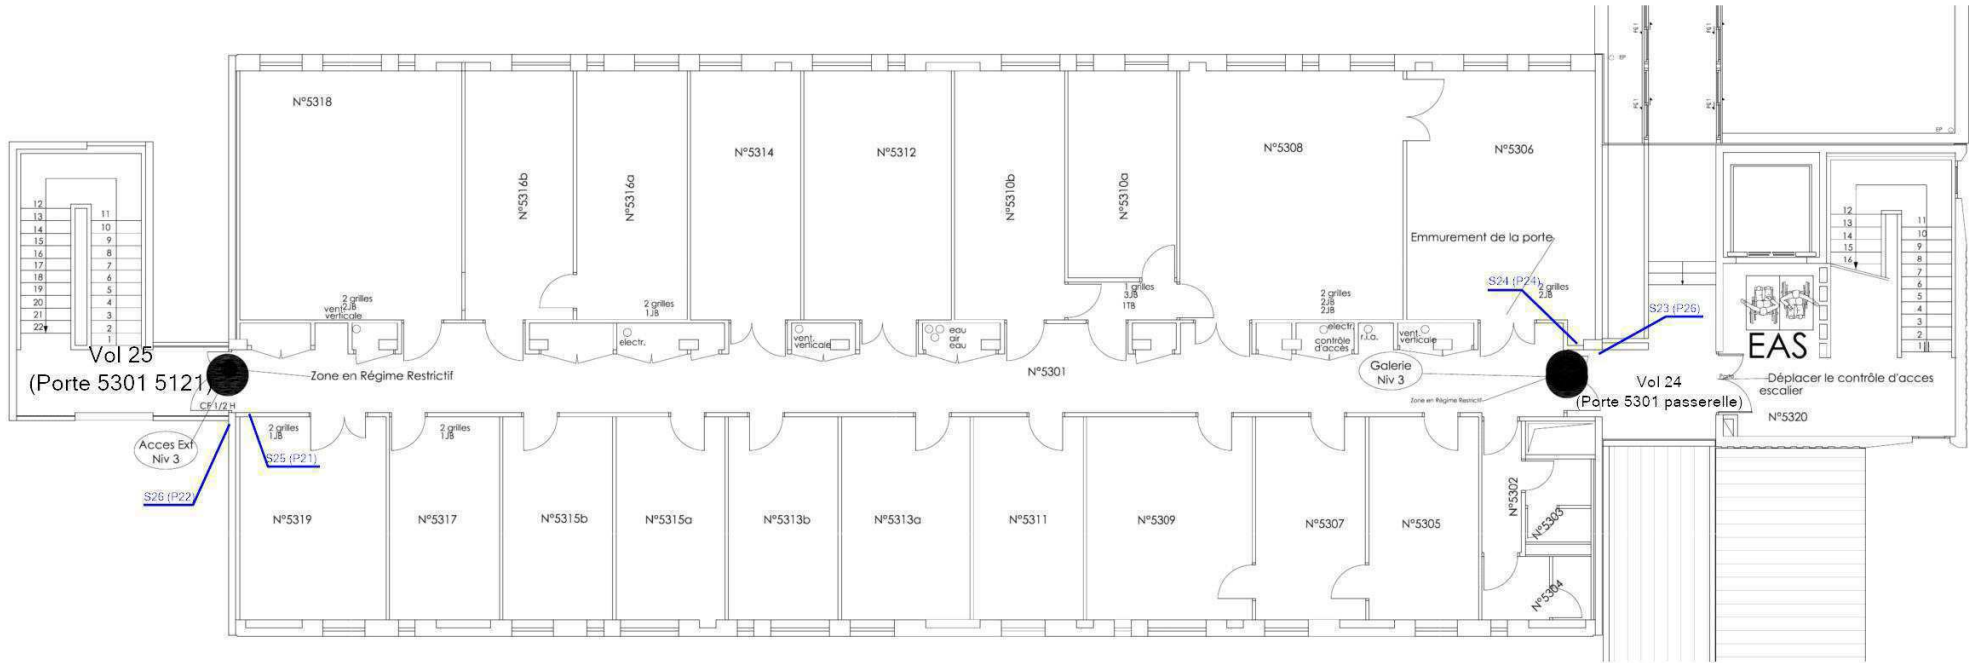

Plan de situation

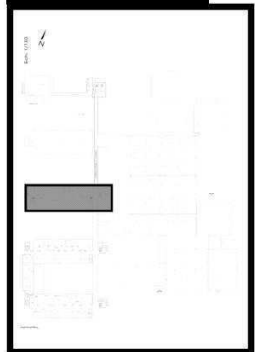

Adresse du bien	

4 AVENUE BLAISE PASCAL
63178 AUBIÈRE

Désignation




Pôle Physique


Date intervention

09/12/2025

Techniciens intervenant

JEANTON ALEXIS

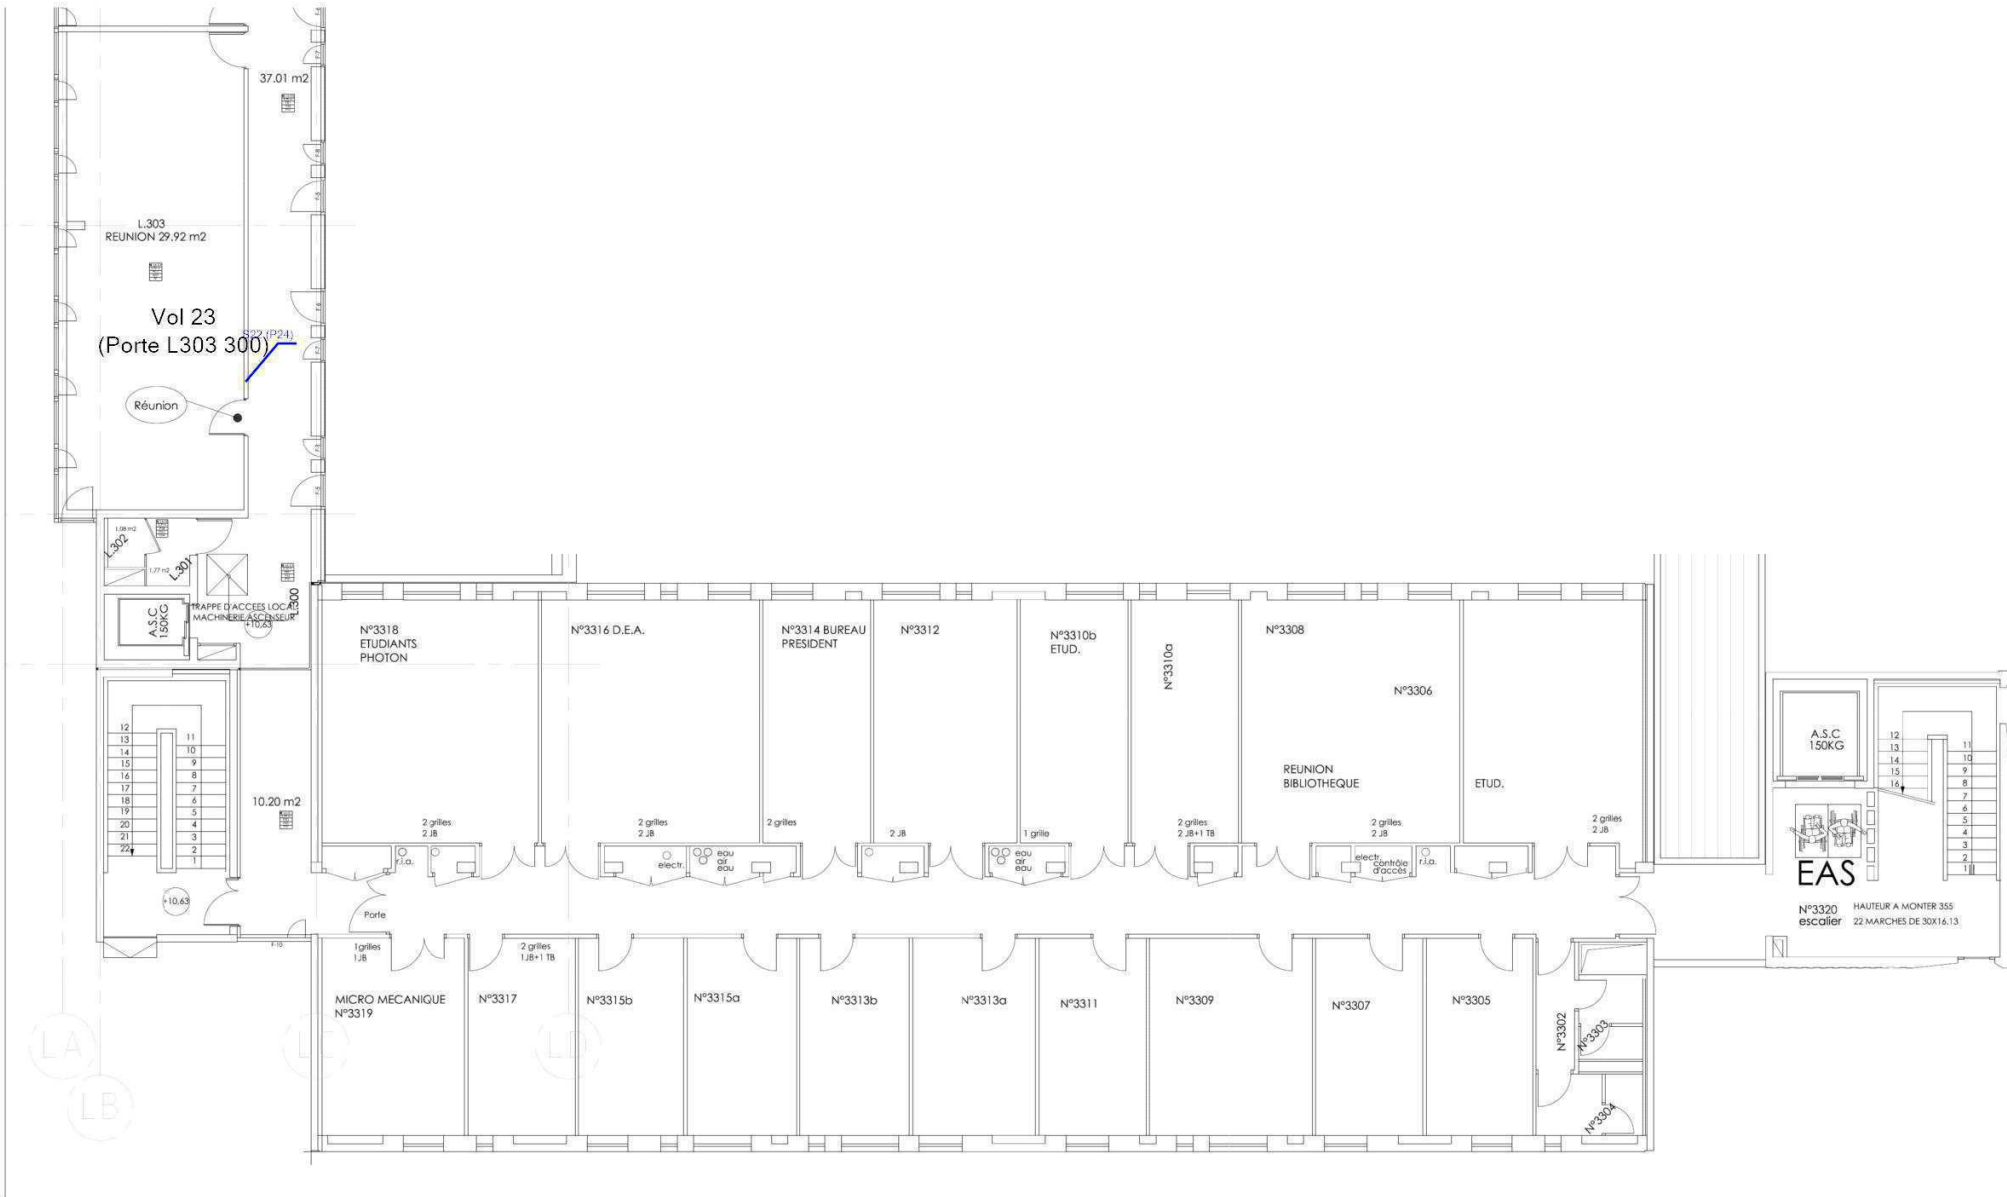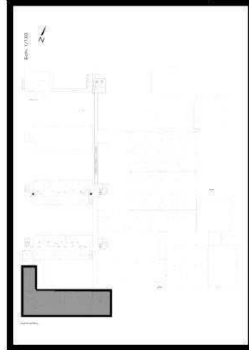R+3 - ZOOM 3 - ACTIONS MENÉES				Référence: 002EX069827
 Plan de situation 	Légende			
		Localisation dun sondage négatif		
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	4 AVENUE BLAISE PASCAL 63178 AUBIÈRE	Pôle Physique	09/12/2025	JEANTON ALEXIS

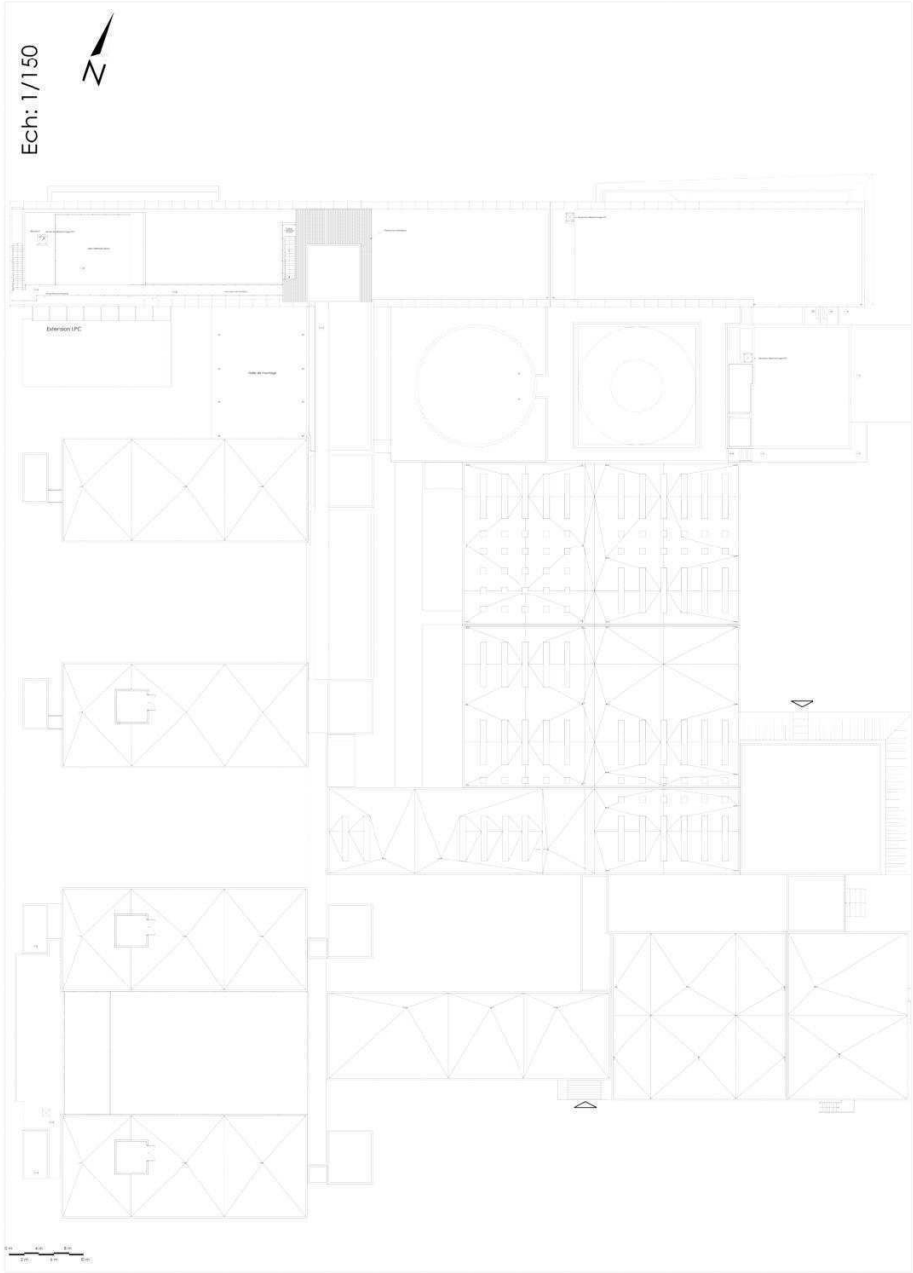TOITURE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002EX069827
Ech: 1/150 				Légende
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	4 AVENUE BLAISE PASCAL 63178 AUBIÈRE	Pôle Physique	09/12/2025	JEANTON ALEXIS

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002EX069827 n°21 - 1 (P21)	R+1 - Vol 12 (Porte 2)	Prélevement négatif
002EX069827 n°22 - 1 (P22)	R+1 - Vol 12 (Porte 2)	Prélevement négatif
002EX069827 n°23 - 1 (P23)	R+1 - Vol 12 (Porte 2)	Prélevement négatif
002EX069827 n°24 - 1 (P24)	R+2 - Vol 20 (Porte 7201e 7201 d)	Prélevement négatif
002EX069827 n°25 - 1 (P25)	R+2 - Vol 20 (Porte 7201e 7201 d)	Prélevement négatif
002EX069827 n°26 - 1 (P26)	R+2 - Vol 21 (Porte 5201 7201e)	Prélevement négatif
002EX069827 n°27 - 1 (P27)	R+2 - Vol 21 (Porte 5201 7201e)	Prélevement négatif
002EX069827 n°1 - 1 (P1)	RDC - Vol 1 (Couloir rdc)	Prélevement négatif
002EX069827 n°2 - 1 (P2)	RDC - Vol 1 (Couloir rdc)	Prélevement négatif
002EX069827 n°3 - 1 (P3)	RDC - Vol 1 (Couloir rdc)	Prélevement négatif
002EX069827 n°4 - 1 (P4)	RDC - Vol 1 (Couloir rdc)	Prélevement négatif
002EX069827 n°5 - 2 (P5)	RDC - Vol 1 (Couloir rdc)	Prélevement négatif
002EX069827 n°6 - 2 (P6)	RDC - Vol 1 (Couloir rdc)	Prélevement négatif
002EX069827 n°7 - 1 (P7)	RDC - Vol 1 (Couloir rdc)	Prélevement négatif
002EX069827 n°8 - 1 (P8)	RDC - Vol 1 (Couloir rdc)	Prélevement négatif
002EX069827 n°9 - 1 (P9)	RDC - Vol 1 (Couloir rdc)	Prélevement négatif
002EX069827 n°10 - 1 (P10)	RDC - Vol 2 (Entrée robotique rdc)	Prélevement négatif
002EX069827 n°11 - 1 (P11)	RDC - Vol 2 (Entrée robotique rdc)	Prélevement négatif
002EX069827 n°12 - 1 (P12)	RDC - Vol 3 (Couloir est Bat 4)	Prélevement négatif
002EX069827 n°13 - 1 (P13)	RDC - Vol 3 (Couloir est Bat 4)	Prélevement négatif
002EX069827 n°14 - 1 (P14)	RDC - Vol 3 (Couloir est Bat 4)	Prélevement négatif
002EX069827 n°15 - 1 (P15)	RDC - Vol 5 (Porte 6001 ext rdc)	Prélevement négatif
002EX069827 n°16 - 1 (P16)	RDC - Vol 6 (Porte 7001 c)	Prélevement négatif
002EX069827 n°17 - 1 (P17)	RDC - Vol 7 (Porte 7014 ext)	Prélevement négatif
002EX069827 n°18 - 1 (P18)	RDC - Vol 8 (Porte rdc 8001 c ext)	Prélevement négatif
002EX069827 n°19 - 1 (P19)	RDC - Vol 8 (Porte rdc 8001 c ext)	Prélevement négatif
002EX069827 n°20 - 1 (P20)	RDC - Vol 9 (Entrée hall opgc)	Prélevement négatif

002EX069827 n°28 - 1 (P28)	RDC - Vol 1 (Couloir rdc)	Prélevement négatif
002EX069827 n°29 - 1 (P29)	Sous sol - Vol 27 (Baie de brassage informatique)	Prélevement négatif



002EX069827 n°1 - 1 (P1) - RDC - Vol 1 (Couloir rdc)



002EX069827 n°2 - 1 (P2) - RDC - Vol 1 (Couloir rdc)



002EX069827 n°3 - 1 (P3) - RDC - Vol 1 (Couloir rdc)



002EX069827 n°4 - 1 (P4) - RDC - Vol 1 (Couloir rdc)



002EX069827 n°5 - 2 (P5) - RDC - Vol 1 (Couloir rdc)



002EX069827 n°6 - 2 (P6) - RDC - Vol 1 (Couloir rdc)



002EX069827 n°7 - 1 (P7) - RDC - Vol 1 (Couloir rdc)



002EX069827 n°8 - 1 (P8) - RDC - Vol 1 (Couloir rdc)



002EX069827 n°9 - 1 (P9) - RDC - Vol 1 (Couloir rdc)



002EX069827 n°10 - 1 (P10) - RDC - Vol 2 (Entrée robotique rdc)



002EX069827 n°11 - 1 (P11) - RDC - Vol 2 (Entrée robotique rdc)



002EX069827 n°12 - 1 (P12) - RDC - Vol 3 (Couloir est Bat 4)



002EX069827 n°13 - 1 (P13) - RDC - Vol 3 (Couloir est Bat 4)



002EX069827 n°14 - 1 (P14) - RDC - Vol 3 (Couloir est Bat 4)



002EX069827 n°15 - 1 (P15) - RDC - Vol 5 (Porte 6001 ext rdc)



002EX069827 n°16 - 1 (P16) - RDC - Vol 6 (Porte 7001 c)



002EX069827 n°17 - 1 (P17) - RDC - Vol 7 (Porte 7014 ext)



002EX069827 n°18 - 1 (P18) - RDC - Vol 8 (Porte rdc 8001 c ext)



002EX069827 n°19 - 1 (P19) - RDC - Vol 8 (Porte rdc 8001 c ext)



002EX069827 n°20 - 1 (P20) - RDC - Vol 9 (Entrée hall opgc)




002EX069827 n°21 - 1 (P21) - R+1 - Vol 12 (Porte 2)



002EX069827 n°22 - 1 (P22) - R+1 - Vol 12 (Porte 2)



002EX069827 n°23 - 1 (P23) - R+1 - Vol 12 (Porte 2)

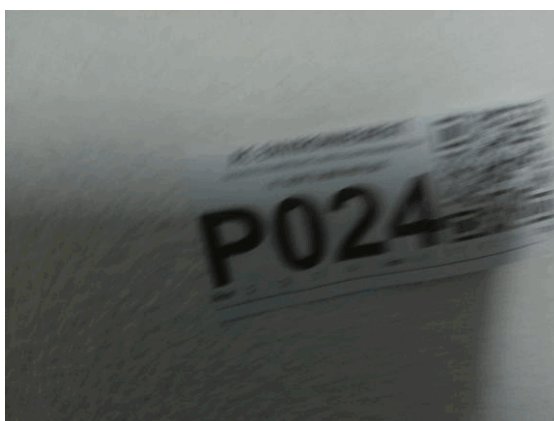

002EX069827 n°24 - 1 (P24) - R+2 - Vol 20 (Porte 7201e 7201 d)



002EX069827 n°25 - 1 (P25) - R+2 - Vol 20 (Porte 7201e 7201 d)



002EX069827 n°26 - 1 (P26) - R+2 - Vol 21 (Porte 5201 7201e)



002EX069827 n°27 - 1 (P27) - R+2 - Vol 21 (Porte 5201 7201e)



002EX069827 n°28 - 1 (P28) - RDC - Vol 1 (Couloir rdc)



002EX069827 n°29 - 1 (P29) - Sous sol - Vol 27 (Baie de brassage informatique)

ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif Amiante

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Ciment - Effritable - Gris	RDC - Vol 1 (Couloir rdc)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Blanc	RDC - Vol 1 (Couloir rdc)	
P3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	RDC - Vol 1 (Couloir rdc)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Marron / Blanc	RDC - Vol 1 (Couloir rdc)	
P5	Façades	Murs	Mortier - Effritable - Gris	RDC - Vol 1 (Couloir rdc)	
P6	Façades	Murs	Mortier - Effritable - Gris	RDC - Vol 1 (Couloir rdc)	
P7	Façades	Murs	Ciment / Ciment - Effritable Fibreux / Effritable - Beige / Gris	RDC - Vol 1 (Couloir rdc)	
P8	Façades	Murs	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	RDC - Vol 1 (Couloir rdc)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - Effritable - Blanc	RDC - Vol 1 (Couloir rdc)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - Effritable - Blanc	RDC - Vol 2 (Entrée robotique rdc)	
P11	Façades	Murs	Enduit / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	RDC - Vol 2 (Entrée robotique rdc)	
P12	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc Gris / Blanc / Gris	RDC - Vol 3 (Couloir est Bat 4)	
P13	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	RDC - Vol 3 (Couloir est Bat 4)	
P14	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	RDC - Vol 3 (Couloir est Bat 4)	
P15	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Enduit - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	RDC - Vol 5 (Porte 6001 ext rdc)	
P16	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	RDC - Vol 6 (Porte 7001 c)	
P17	Façades	Murs	Ciment - Effritable - Gris	RDC - Vol 7 (Porte 7014 ext)	

P18	Façades	Murs	Ciment / Béton - Effritable / Dur - Gris / Gris	RDC - Vol 8 (Porte rdc 8001 c ext)
P19	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	RDC - Vol 8 (Porte rdc 8001 c ext)
P20	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit - Effritable - Blanc	RDC - Vol 9 (Entrée hall opgc)
P21	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Beige Vert / Blanc / Gris	R+1 - Vol 12 (Porte 2)
P22	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Mortier - Dur - Gris	R+1 - Vol 12 (Porte 2)
P23	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment - Dur - Beige	R+1 - Vol 12 (Porte 2)
P24	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	R+2 - Vol 20 (Porte 7201e 7201 d)
P25	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment - Effritable - Gris	R+2 - Vol 20 (Porte 7201e 7201 d)
P26	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - Effritable - Blanc	R+2 - Vol 21 (Porte 5201 7201e)
P27	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - Effritable - Blanc	R+2 - Vol 21 (Porte 5201 7201e)
P28	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	RDC - Vol 1 (Couloir rdc)
P29	Façades	Murs	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Sous sol - Vol 27 (Baie de brassage informatique)



ITGA ANALYTICS RIORGES
64, rue Clément Ader
42153 Riorges
Contact-Analytics@itga.fr

cofrac

Accréditation n° 1-7325
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

ESSAIS

CHANTIER	COORDONNÉES DESTINATAIRE
Référence : C022025335392 Adresse : Commande : 002EX069827 Affaire : EX032475 4 AVENUE BLAISE PASCAL 63178 AUBIÈRE	AC Environnement 64, rue Clément Ader 42153 RIORGES

Riorges, le 18/12/2025

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS022025335392
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	ITGA Analytics Riorges
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques <i>La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)</i> Parties utiles de la norme NF X 43-050 :Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET)
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002EX069827_001

Référence labo	42PM02721673	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ALEXIS JEANTON	Date d'analyse	18/12/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Enduit de rebouchage		
Zone de prélèvement	Pôle Physique - Vol 1 (Couloir rdc)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET			Résultat		
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Ciment Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	1	ULD	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS022025335392

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX069827_002

Référence labo	42PM02721674	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ALEXIS JEANTON	Date d'analyse	18/12/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Pôle Physique - Vol 1 (Couloir rdc)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(****)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(****)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	Acétone	1	1	Non détecté	●	
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-						
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3 : D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont non asbestiformes. Elles ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification : la morphologie.

Référence échantillon : 002EX069827_003

Référence labo	42PM02721675	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ALEXIS JEANTON	Date d'analyse	18/12/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Enduit de rebouchage		
Zone de prélèvement	Pôle Physique - Vol 1 (Couloir rdc)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP	MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(++)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(++)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	Acétone	1	1	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-				
	3	Ciment Effritable Gris	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3 : D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont non asbestiformes. Elles ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification : la morphologie.

Référence échantillon : 002EX069827_004

Référence labo	42PM02721676	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ALEXIS JEANTON	Date d'analyse	18/12/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Pôle Physique - Vol 1 (Couloir rdc)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Peinture Effritable Blanc Marron	-	-	Acétone	1	1	Non détecté	●	
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont non asbestiformes. Elles ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification : la morphologie.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS022025335392
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX069827_005

Référence labo	42PM02721677	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ALEXIS JEANTON	Date d'analyse	18/12/2025
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	Pôle Physique - Vol 1 (Couloir rdc)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat		
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique		Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mortier Effritable Gris	-	-	-	Acétone		1	1	ULD	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET						

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EX069827_006

Référence labo	42PM02721678	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	10/12/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ALEXIS JEANTON	Date d'analyse	18/12/2025
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	Pôle Physique - Vol 1 (Couloir rdc)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP	MET				Résultat		
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées (**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées (**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mortier Effrifiable Gris	-	-	-	Acétone	1	1	ULD	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EX069827_007

Référence labo	42PM02721679	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/12/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ALEXIS JEANTON	Date d'analyse	18/12/2025
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	Pôle Physique - Vol 1 (Couloir rdc)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées (**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées (**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Effritable Fibreux Beige	-	-	-	Acétone	1	1	ULD	Non détecté
	2	Ciment Effritable Gris	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse La couche Ciment / Effritable / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont asbestiformes. Elles ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification : la composition chimique.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS022025335392

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX069827_008

Référence labo	42PM02721680	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/12/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ALEXIS JEANTON	Date d'analyse	18/12/2025
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	Pôle Physique - Vol 1 (Couloir rdc)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	ULD	Non détecté
	2	Ciment Effritable Beige	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont non asbestiformes. Elles ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification : la morphologie.

Référence échantillon : 002EX069827_009

Référence labo	42PM02721681	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/12/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ALEXIS JEANTON	Date d'analyse	18/12/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	Pôle Physique - Vol 1 (Couloir rdc)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées ^(*)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées ^(*)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Effrifiable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	ULD	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 : D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont non asbestiformes. Elles ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification : la morphologie.

Référence échantillon : 002EX069827_010

Référence labo	42PM02721682	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/12/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ALEXIS JEANTON	Date d'analyse	18/12/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	Pôle Physique - Vol 2 (Entrée robotique rdc)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées ^(*)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées ^(*)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	ULD	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Carton / Souple Fibreux / Marron n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante .
Couche non-analysée : Carton Souple Fibreux Marron
Couche 1 : D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont non asbestiformes. Elles ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification : la morphologie.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS022025335392
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX069827_011

Référence labo	42PM02721683	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/12/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ALEXIS JEANTON	Date d'analyse	18/12/2025
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	Pôle Physique - Vol 2 (Entrée robotique rdc)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	ULD
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
 Couches 1, 2 : D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont non asbestiformes. Elles ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification : la morphologie.

Référence échantillon : 002EX069827_012

Référence labo	42PM02721684	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/12/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ALEXIS JEANTON	Date d'analyse	18/12/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits projetés		
Zone de prélèvement	Pôle Physique - Vol 3 (Couloir est Bat 4)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc Gris	-	-	-	Acétone	1	1	ULD
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
 Couches 1, 2, 3 : D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont non asbestiformes. Elles ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification : la morphologie.

Référence échantillon : 002EX069827_013

Référence labo	42PM02721685	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/12/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ALEXIS JEANTON	Date d'analyse	18/12/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	Pôle Physique - Vol 3 (Couloir est Bat 4)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	ULD
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
 Couches 1, 2 : D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont non asbestiformes. Elles ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification : la morphologie.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS022025335392
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX069827_014

Référence labo	42PM02721686	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/12/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ALEXIS JEANTON	Date d'analyse	18/12/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Enduit de rebouchage		
Zone de prélèvement	Pôle Physique - Vol 3 (Couloir est Bat 4)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	ULD
	2	Ciment Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
 Couches 1, 2 : D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont non asbestiformes. Elles ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification : la morphologie.

Référence échantillon : 002EX069827_015

Référence labo	42PM02721687	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/12/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ALEXIS JEANTON	Date d'analyse	18/12/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Pôle Physique - Vol 5 (Porte 6001 ext rdc)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	ULD
	2	Enduit Effritable Fibreux Blanc	-	-	-				
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
 Couches 1, 2, 3 : D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont non asbestiformes. Elles ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification : la morphologie.

Référence échantillon : 002EX069827_016

Référence labo	42PM02721688	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/12/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ALEXIS JEANTON	Date d'analyse	18/12/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Pôle Physique - Vol 6 (Porte 7001 c)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	ULD
	2	Ciment Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
 Couches 1, 2 : D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont non asbestiformes. Elles ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification : la morphologie.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS022025335392
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX069827_017

Référence labo	42PM02721689	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/12/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ALEXIS JEANTON	Date d'analyse	18/12/2025
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduits projetés		
Zone de prélèvement	Pôle Physique - Vol 7 (Porte 7014 ext)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Ciment Effritable Gris	-	-	Acétone	1	1	ULD	●	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EX069827_018

Référence labo	42PM02721690	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/12/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ALEXIS JEANTON	Date d'analyse	18/12/2025
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	Pôle Physique - Vol 8 (Porte rdc 8001 c ext)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP	MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées (**) Analyste	Attaque chimique		Nb de préparations Grilles explorées (**) Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Ciment Effrifiable Gris	- - -	Acétone		1 1 ULD	Non détecté	
	2	Béton Dur Gris	- - -					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET				

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX069827_019

Référence labo	42PM02721691	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/12/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ALEXIS JEANTON	Date d'analyse	18/12/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	Pôle Physique - Vol 8 (Porte rdc 8001 c ext)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées ^(*)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées ^(*)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	Acétone	1	1	ULD	Non détecté	
	2	Carton Souple Fibreux Marron	-	-		-				
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-		-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3 : D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont non asbestiformes. Elles ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification : la morphologie.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS022025335392

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX069827_020

Référence labo	42PM02721692	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/12/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ALEXIS JEANTON	Date d'analyse	18/12/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits projetés		
Zone de prélèvement	Pôle Physique - Vol 9 (Entrée hall opgc)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	Acétone	1	1	ULD	Non détecté	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 : D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont non asbestiformes. Elles ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification : la morphologie.

Référence échantillon : 002EX069827_021

Référence labo	42PM02721693	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/12/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ALEXIS JEANTON	Date d'analyse	18/12/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Pôle Physique - Vol 12 (Porte 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées ^(*)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées ^(*)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Peinture Effritable Beige Vert	-	-	Acétone	1	1	ULD	Non détecté	
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-						
	3	Ciment Effritable Gris	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse : La couche Ciment / Effritable / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3 : D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont non asbestiformes. Elles ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification : la morphologie.

Référence échantillon : 002EX069827_022

Référence labo	42PM02721694	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/12/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ALEXIS JEANTON	Date d'analyse	18/12/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Pôle Physique - Vol 12 (Porte 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET			Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées ^(*)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées ^(*)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	Acétone	1	1	ULD	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET				
●									

Remarque concernant l'analyse : RAS

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS022025335392

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX069827_023

Référence labo	42PM02721695	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/12/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ALEXIS JEANTON	Date d'analyse	18/12/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Pôle Physique - Vol 12 (Porte 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Ciment Dur Beige	-	-	Acétone	1	1	ULD	Non détecté	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EX069827_024

Référence labo	42PM02721696	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/12/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ALEXIS JEANTON	Date d'analyse	18/12/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	Pôle Physique - Vol 20 (Porte 7201e 7201 d)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Enduit Effrifiable Blanc	-	-	Acétone	1	1	ULD	Non détecté	
	2	Carton Souple Fibreux Marron	-	-		-				
	3	Plâtre Effrifiable Blanc	-	-		-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3 : D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont non asbestiformes. Elles ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification : la morphologie.

Référence échantillon : 002EX069827_025

Référence labo	42PM02721697	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/12/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ALEXIS JEANTON	Date d'analyse	18/12/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduit de rebouchage		
Zone de prélèvement	Pôle Physique - Vol 20 (Porte 7201e 7201 d)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP	MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**) Analyste	Attaque chimique			Nb de préparations Grilles explorées(**) Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Effritable Gris	- - -	Acétone			1 1 ULD	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS022025335392

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX069827_026

Référence labo	42PM02721698	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/12/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ALEXIS JEANTON	Date d'analyse	18/12/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Pôle Physique - Vol 21 (Porte 5201 7201e)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Plâtre Effrifiable Blanc	-	-	Acétone	1	1	ULD	Non détecté	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 : D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont non asbestiformes. Elles ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification : la morphologie.

Référence échantillon : 002EX069827_027

Référence labo	42PM02721699	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/12/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ALEXIS JEANTON	Date d'analyse	18/12/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Pôle Physique - Vol 21 (Porte 5201 7201e)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Plâtre Effrifiable Blanc	-	-	Acétone	1	1	ULD	Non détecté	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 : D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont non asbestiformes. Elles ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification : la morphologie.

Référence échantillon : 002EX069827_028

Référence labo	42PM02721700	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/12/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ALEXIS JEANTON	Date d'analyse	18/12/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Pôle Physique - Vol 1 (Couloir rdc)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	Acétone	1	1	ULD	Non détecté	
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-		-	-			
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-		-	-			
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3 : D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont non asbestiformes. Elles ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification : la morphologie.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC022025335392
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX069827_029

Référence labo	42PM02721701	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	15/12/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ALEXIS JEANTON	Date d'analyse	18/12/2025
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	Pôle Physique - Vol 27 (Baie de brassage informatique)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description		MOLP	MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**) Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**) Analyste	Présence d'amiante
1	1	Enduit Effritable Blanc	- - -	Acétone	1 1 ULD	Non détecté ●
	2	Ciment Effritable Gris	- - -			
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP	1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont non asbestiformes. Elles ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification : la morphologie.
-------------------------------	--


Référence dossier: RSC022025335392

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 0 MOLP et 29 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 29/29

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder à la lecture
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

Responsable d'équipe
Anaïs Feugère

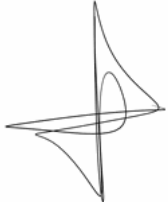

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance AC 2025 1/2

Assurance AC 2025 2/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T : +33 (0) 1 44 05 96 00
F : +33 (0) 1 44 05 96 00



**ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE**

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

**VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE**

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° 76208471-30015 couvrant également l'assuré additionnel :

AC ENVIRONNEMENT

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des enrobés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasite
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de mûre
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Énergétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, annexe ERNMT ou ESRIS)
- Certificat de déconce - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevé de cotes et plan de l'existant en copropriété
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traité
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisés et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.

HDI Global SE
HDI Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi-global

Commercial Register: HR Hannover
HR Number: HR 6020
VAT registration ID: DE 219828792

Chairman of the Supervisory Board: Tordten Lause
Board of Management: Dr. Edgar Pule (Chairman), Ragn
Bettner,
Dr. Malte H. Enders, Dr. Christian Hemminger, Dr.
Dirk Hering, David Hübner, Dr. Barbara Kinnasiewicz-
Bettner, Dr. Thomas Kuhn

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T : +33 (0) 1 44 05 96 00
F : +33 (0) 1 44 05 96 00



- Conception, développement de logiciels, progiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques
- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales
- Activités concernant la formation professionnelle
- Développement, animation d'un réseau de franchise
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures
- Hébergement de données
- Repérage des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION		MONTANT DES GARANTIES
Tous Dommages Conformes (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement (pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	30 000 EUR	par sinistre
RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Dommages Conformes (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 01/01/2025 au 31/12/2025, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assuré.

Fait à Paris, le jeudi 12 décembre 2024 - RE/CT



HDI Global SE
HDI Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi-global

Commercial Register: HR Hannover
HR Number: HR 6020
VAT registration ID: DE 219828792

Chairman of the Supervisory Board: Tordten Lause
Board of Management: Dr. Edgar Pule (Chairman), Ragn
Bettner,
Dr. Malte H. Enders, Dr. Christian Hemminger, Dr.
Dirk Hering, David Hübner, Dr. Barbara Kinnasiewicz-
Bettner, Dr. Thomas Kuhn

Attestation AC 2025



ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné **Mme Dominique BISAGA**, présidente de la **SAS AC ENVIRONNEMENT** (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L.271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du 1° de l'article L.271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L.126-26 et L.128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126-24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L.126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la **SAS AC ENVIRONNEMENT** est soussignée d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrite auprès de la compagnie d'assurance **HDI** permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 02/01/2025

Dominique BISAGA
Présidente



AC ENVIRONNEMENT
Sageo SAS - 64 rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES
SAS au capital de 100 000 € - SIRET 44135591400298 - RCS 42153 RIORGES - APE 7120B - Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

01 44 77 44 92 48
01 44 77 44 92 48
01 44 77 44 92 48

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
- 35760 ST Grégoire - CPDI7922

Certificat de compétences
Diagnostic Immobilier

N° CPDI7922 Version 001



Je soussigné, **Pierre-François TRILLAT**, Responsable activités certifications d'I.Cert, atteste que :

Monsieur JEANTON Alexis

Est certifié selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1)
	Date d'effet : 02/07/2025 - Date d'expiration : 02/07/2032
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1)
	Date d'effet : 02/07/2025 - Date d'expiration : 02/07/2032

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse <https://www.icert.fr/liste-des-certifies>
Valable à partir du 02/07/2025.

Pierre-François TRILLAT
Responsable activités certifications d'I.Cert

Le présent certificat est délivré sous réserve de la certification des organismes certificateurs. Il ne peut être utilisé que pour les missions mentionnées dans le référentiel I.Cert. Toute utilisation hors de ces missions est formellement interdite.



ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire



CPE DI FR 11 rev21