

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis

L'objet de la mission est l'établissement d'un rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux portant sur tout ou partie de l'immeuble désigné ci-dessous. Il est réalisé suivant nos conditions particulières et générales de vente et d'exécution.

Il ne s'applique pas aux repérages de l'amiante dans les installations industrielles, les navires militaires, marchands, les aéronefs, les véhicules ferroviaires et terrestres dans lesquels l'amiante a pu être utilisée, ni aux sols et aux roches en place.

1. Donneur d'ordre

Si différent du propriétaire

2. Propriétaire

GRUPE HOSPITALIER DU HAVRE DIRECTION DES TRAVAUX ET DU PATR

55bis, rue Gustave Flaubert BP 24, 76083 LE HAVRE CEDEX

3. Identification de l'immeuble bâti

Adresse du bien	29 Avenue Pierre Mendès France, Pharmacie, 76290 MONTIVILLIERS
Description Sommaire	Hôpital
Localisation lot principal	Sans objet
Désignations des lots	Sans objet
Références cadastrales	
Nature et situation de l'immeuble	Immeuble bâti, bien non indépendant
Référence du programme de travaux	
Permis de construire délivré en	De 1949 au 01/07/1997

4. Références de la mission

Commande effectuée le	11/02/2026
Visite réalisée le(s)	19/02/2026 à 17:00
Rapport émis le	19/02/2026
Opérateur(s) de repérage, entité et certification	Monsieur Arthur CORGIE Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : WE-CERT 13 Rue de Saintignon 57100 THIONVILLE (Réf : C2023-SE08-019)
Assurances	RC PRO AXA RCP n° 10393614704 - Montant de garantie : 2 000 000 € - Date de validité : 31/12/2026
Laboratoire accrédité (analyse)	EUROFINS ASCAL
Contact sur place	GRUPE HOSPITALIER DU HAVRE DIRECTION DES TRAVAUX ET DU PATR
Sous-traitance	Sans objet

Textes de référence : Arrêté du 23/01/2020 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis ; Norme NF X 46-020 version août 2017 ; Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 ; Décret n°2019-251 du 27 mars 2019.

5. Conclusion(s) de la mission de repérage

Tous les ouvrages dont l'opérateur a eu connaissance ont été visités.

En Présence d'Amiante

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. Il s'agit de :

Matériaux ou produits	Localisation(s)	ZPSO	Quantité estimée	N° prélèvement ou Justification
Joints de mastic de menuiseries aluminium	Façades	113	100 ml	P113
Joints de mastic de menuiseries aluminium	Façades	114	100 ml	P114
enduit des escaliers	Façades	115	50 m2	P115
enduit des escaliers	Façades	116	50 m2	P116
Joints de mastic de menuiseries aluminium	Façades	126	100 ml	P126

En Absence d'Amiante

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante. Il s'agit de :

Matériaux ou produits	Localisation(s)	ZPSO	N° prélèvement ou Justification
Linoléum collé	Bureau 3	1	P001
Plaques ondulées en fibres-ciment	Bureau 3	2	P002
Plâtre tapissé	Bureau 3	3	P003
Plaques de faux plafonds	Bureau 3	4	P004
Linoléum collé	Bureau 2	5	P005
Plâtre tapissé	Bureau 2	6	P006
Plaques de faux plafonds	Bureau 2	7	P007
Plaques de plâtre tapissée	Couloir, Bureau 2, Bureau 1	8	P008
Linoléum collé	Bureau 1	9	P009
Plâtre tapissé	Bureau 1	10	P010
Plaques de faux plafonds	Bureau 1	11	P011
Carrelage	Couloir	12	P012
Carrelage	Couloir	13	P013

Plinthes	Couloir	14	P014
Plinthes	Couloir	15	P015
Plâtre peint	Couloir	16	P016
Plaques de faux plafonds	Couloir	17	P017
Plaques de faux plafonds	Couloir	18	P018
Carrelage	Secrétariat	19	P019
Dalles Plastique collées	Secrétariat	20	P020
Plinthes	Secrétariat	21	P021
Plaques de plâtre tapissée	Couloir, Secrétariat	22	P022
Plâtre tapissé	Secrétariat	23	P023
Plaques de faux plafonds	Secrétariat	24	P024
Carrelage	Salle technique 3 Umologie, Salle technique Histologie 2, Salle technique Cytologie 1	25	P025
Plinthes	Salle technique 3 Umologie, Salle technique Histologie 2, Salle technique Cytologie 1	26	P026
Bandes plaques de plâtre	Salle technique 3 Umologie, Salle technique Histologie 2, Salle technique Cytologie 1	27	P027
Plâtre peint	Salle technique 3 Umologie, Salle technique Histologie 2, Salle technique Cytologie 1	28	P028
Faïence	Salle technique 3 Umologie, Salle technique Histologie 2, Salle technique Cytologie 1	29	P029
Plaques de faux plafonds	Salle technique 3 Umologie, Salle technique Histologie 2, Salle technique Cytologie 1	30	P030
Carrelage	Automate, Macroscopie	31	P031
Plinthes	Automate, Macroscopie	32	P032
Plâtre peint	Automate, Macroscopie, Cytotechnicienne, Surveillante	33	P033
Bandes plaques de plâtre	Automate, Macroscopie	34	P034
Faïence	Automate, Macroscopie	35	P035
Plaques de faux plafonds	Automate, Cytotechnicienne, Surveillante	36	P036

Plaques de faux plafonds	Cytotechnicienne	37	P037
Linoléum collé	Cytotechnicienne	38	P038
Plaques de plâtre tapissée	Cytotechnicienne, Surveillante	39	P039
Linoléum collé	Surveillante	40	P040
Faïence	Surveillante	41	P041
Linoléum collé	Bureau 4	42	P042
Plâtre tapissé	Bureau 4, Salle de réunion	43	P043
Plaques de plâtre tapissée	Bureau 4, Kitchenette, Salle de réunion	44	P044
Plaques de faux plafonds	Bureau 4, Kitchenette, Salle de réunion	45	P045
Carrelage	Kitchenette	46	P046
Plinthes	Kitchenette	47	P047
Linoléum collé	Salle de réunion	48	P048
Carrelage	Laverie, Stockage	49	P049
Plaques de plâtre peinte	Laverie, Stockage	50	P050
Faïence	Laverie	51	P051
Carrelage	Vest H, Vest F	52	P052
Carrelage	Vest H, Vest F	53	P053
Plinthes	Vest H, Vest F	54	P054
Plinthes	Vest H, Vest F	55	P055
Faïence	Vest H, Vest F	56	P056
Carrelage	Photos	57	P057
Plinthes	Photos	58	P058
Faïence	Photos	59	P059
Bandes plaques de plâtre	Couloir, Photos	60	P060
Plâtre peint	Vest H, Vest F	61	P061
Carrelage	Zone d'arrivée et de contrôle	62	P062
Plinthes	Zone d'arrivée et de contrôle	63	P063
Plâtre tapissé	Zone d'arrivée et de contrôle	64	P064
Plaques de faux plafonds	Zone d'arrivée et de contrôle	65	P065

Linoléum collé	Accueil/Secrétariat	66	P066
Plâtre tapissé	Accueil/Secrétariat	67	P067
Plaques de faux plafonds	Accueil/Secrétariat	68	P068
Linoléum collé	Pharmacien 1, Pharmacien 2, Pharmacien 3	69	P069
Carrelage sous linoléum	Accueil/Secrétariat, Pharmacien 1, Pharmacien 2, Pharmacien 3	70	P070
Plâtre tapissé	Pharmacien 1, Pharmacien 2, Pharmacien 3	71	P071
Plaques de faux plafonds	Pharmacien 1, Pharmacien 2, Pharmacien 3	72	P072
Linoléum collé	Pharmacien 4, Pharmacien 5, Pharmacien 6 & 7, Détente personnel, WC, Ménage	73	P073
Carrelage sous linoléum	Pharmacien 4, Pharmacien 5, Pharmacien 6 & 7, Détente personnel, WC, Ménage	74	P074
Plâtre tapissé	Pharmacien 4, Pharmacien 5, Pharmacien 6 & 7, Détente personnel, WC	75	P075
Plaques de faux plafonds	Pharmacien 4, Pharmacien 5, Pharmacien 6 & 7, Détente personnel, WC, Ménage	76	P076
Faïence	WC	77	P077
Linoléum collé	Reunions, Bureau Cadre 1	78	P078
Carrelage sous linoléum	Reunions, Bureau Cadre 1	79	P079
Plâtre tapissé	Reunions, Bureau Cadre 1	80	P080
Plaques de faux plafonds	Reunions, Bureau Cadre 1	81	P081
Carrelage	Local stockeur	82	P082
Plâtre tapissé	Local stockeur	83	P083
Plaques de faux plafonds	Local stockeur	84	P084
Plinthes	Local stockeur	85	P085
Carrelage	Zone de dispensation	86	P086
Carrelage	Zone de dispensation, Attente, Distrib 1 1, Distrib 2, DGT, Bureau Cadre 2, Pharmacien 8, Local technique	87	P087
Linoléum collé	Zone de dispensation	88	P088

Plinthes	Zone de dispensation	89	P089
Plinthes	Zone de dispensation	90	P090
Plâtre tapissé	Zone de dispensation	91	P091
Plâtre tapissé	Zone de dispensation	92	P092
Plaques de faux plafonds	Zone de dispensation	93	P093
Plaques de faux plafonds	Zone de dispensation	94	P094
Carrelage	Sas sortie, Sas d'entrée	95	P095
Plâtre tapissé	Sas sortie, Sas d'entrée	96	P096
Plaques de faux plafonds	Sas sortie, Sas d'entrée	97	P097
Plinthes	Sas sortie, Sas d'entrée	98	P098
Flocages	Zone de dispensation, Circulation, Sas sortie, Sas d'entrée, Attente, Distrib 1 1, Distrib 2, DGT, Bureau Cadre 2, Pharmacien 8	99	P099
Flocages	Zone d'arrivée et de contrôle, Local stockeur	100	P100
Linoléum collé	Attente, Distrib 1 1, Distrib 2, DGT, Bureau Cadre 2, Pharmacien 8	101	P101
Plâtre tapissé	Attente, Distrib 1 1, Distrib 2, DGT, Bureau Cadre 2, Pharmacien 8	102	P102
Carrelage	Circulation	103	P103
Plinthes	Circulation	104	P104
Plâtre tapissé	Circulation	105	P105
Plaques de faux plafonds	Circulation	106	P106
Compribande	Façades	107	P107
Compribande	Façades	108	P108
Compribande	Façades	109	P109
Compribande	Façades	110	P110
Enduit de façade	Façades	111	P111
Enduit de façade	Façades	112	P112
enduit des escaliers	Façades	117	P117
enduit des escaliers	Façades	118	P118

Bande d'étanchéité extérieure	Façades	119	P119
Bande d'étanchéité extérieure	Façades	120	P120
Enduit des escaliers	Façades	121	P121
Enduit des escaliers	Façades	122	P122
Enduit des escaliers	Façades	123	P123
Enduit des escaliers	Façades	124	P124
Joints de mastic de menuiseries aluminium	Façades	125	P125
Enduit de façade	Façades	127	P127

Fait à LE HAVRE, le 19/02/2026

Monsieur Arthur CORGIE
Opérateur de repérage certifié




6. Locaux et parties d'immeubles bâtis non visités

Tous les ouvrages dont l'opérateur a eu connaissance ont été visités.

7. Sommaire

- 1 Donneur d'ordre
 - 2 Propriétaire
 - 3 Identification du bien immobilier et de ses annexes
 - 4 Références de la mission
 - 5 Conclusion(s) de la mission de repérage
 - 6 Locaux et parties d'immeubles bâtis non visités
 - 7 Sommaire
 - 8 Programme de travaux du donneur d'ordre
 - 9 Programme de la mission de repérage
 - 10 Périmètre de la mission de repérage
 - 11 Autres interlocuteurs éventuels
 - 12 Obligations des intervenants
 - 13 Ecart et adjonctions réalisées lors de la mission par rapport à la réglementation
 - 14 Zones présentant des similitudes d'ouvrages
 - 15 Liste et localisation des matériaux et produits repérés
 - 16 Récapitulatif et estimation des quantités de matériaux ou produits contenant de l'amiante
 - 17 Récapitulatif des matériaux ne contenant pas d'amiante
 - 18 Schémas
 - 19 Investigations complémentaires à mener
 - 20 Documentation disponible
 - 21 Observations
 - 22 Modalités de repérage
 - 23 Conditions particulières d'exécution
- Et, le cas échéant en annexe :
- Annexe 1 : Procès-verbaux d'analyse et documents utiles à la compréhension du présent rapport
- Annexe 2 : Attestation d'assurance
- Annexe 3 : Certificat de compétence

8. Programme de travaux du donneur d'ordre

Référence du document décrivant le programme des travaux transmis par le donneur d'ordre :
Description du programme des travaux : Rénovation du local pharmacie et ANAPATH.

9. Programme de la mission de repérage

Repérage et prélèvements des zones concernées par la nature des travaux.

10. Périmètre de la mission de repérage

Locaux et parties d'immeubles concernés ou impactés :

Accueil/Secrétariat, Pharmacien 1, Pharmacien 2, Pharmacien 3, Zone d'arrivée et de contrôle, Reunions, Bureau Cadre 1, Pharmacien 4, Pharmacien 5, Pharmacien 6 & 7, Détente personnel, WC, Ménage, Local stockeur, Zone de dispensation, Chambre Forte, Couloir, Bureau 3, Bureau 2, Bureau 1, Photos, Vest H, Vest F, Laverie, Stockage, Secrétariat, Salle technique 3 Umologie, Salle technique Histologie 2, Salle technique Cytologie 1, Automate, Macroscopie, Cytotechnicienne, Surveillante, Bureau 4, Kitchenette, Salle de réunion, Circulation, Sas sortie, Sas d'entrée, Attente, Distrib 1 1, Distrib 2, DGT, Bureau Cadre 2, Pharmacien 8, Local technique, Salle Isolateur, Sas 1, Laboratoire Préparations magistrales, Sas 2, Hotte, Contrôle, Façades

11. Autres interlocuteurs éventuels

Maîtrise d'œuvre : non communiqué
Maître d'ouvrage délégué : non communiqué
Coordonnateur : non communiqué

12. Obligations des intervenants

Pour rappel, ce présent document vient en complément des rapports existants de repérage antérieurs (Dossier Technique Amiante, Constat Vente, autres diagnostics avant-travaux, ...). Il appartient au maître d'ouvrage ou à l'employeur des salariés susceptibles d'être exposés aux fibres d'amiante de demander au propriétaire du bâtiment les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante. Ces documents doivent également être communiqués par le maître d'ouvrage au maître d'œuvre et au coordinateur. Conformément au code du travail, ces rapports, y compris le présent document, doivent être joints au plan de prévention, PGSSPS, PGSCSPS, Dossier d'interventions ultérieures... Ils doivent être remis à l'ensemble des employeurs de salariés susceptibles d'être exposés à des fibres d'amiante dans le cadre du chantier de travaux. Ils doivent également être joints aux éventuels dossiers d'appel d'offre ou demande de devis concernant l'intervention de salariés susceptibles d'être exposés aux fibres d'amiante.

Le présent rapport doit faire partie intégrante de l'évaluation des risques à établir dans le cadre du chantier. Le repérage, objet du présent rapport, est, conformément à la norme NF X 46-020 de la version en vigueur, réalisé à l'initiative du donneur d'ordre ou, à défaut, du maître d'œuvre ou du responsable de l'entreprise des travaux.

Pour rappel, le maître d'ouvrage doit, à l'issue de travaux de désamiantage faire procéder à un examen visuel réglementaire par un diagnostiqueur certifié (se renseigner auprès de votre interlocuteur Aléa Contrôles). Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, le donneur d'ordre adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

13. Ecart et adjonctions réalisés lors de la mission par rapport à la réglementation

Sans Objet.

14. Zones présentant des similitudes d'ouvrages

ZPSO DESCRIPTION	ET	Localisation(s)	MPCA repéré ?
ZPSO #1 Linoléum collé	:	Bureau 3	Non
ZPSO #2	:	Bureau 3	Non

Plaques ondulées en fibres-ciment		
ZPSO #3 : Plâtre tapissé	Bureau 3	Non
ZPSO #4 : Plaques de faux plafonds	Bureau 3	Non
ZPSO #5 : Linoléum collé	Bureau 2	Non
ZPSO #6 : Plâtre tapissé	Bureau 2	Non
ZPSO #7 : Plaques de faux plafonds	Bureau 2	Non
ZPSO #8 : Plaques de plâtre tapissée	Couloir, Bureau 2, Bureau 1	Non
ZPSO #9 : Linoléum collé	Bureau 1	Non
ZPSO #10 : Plâtre tapissé	Bureau 1	Non
ZPSO #11 : Plaques de faux plafonds	Bureau 1	Non
ZPSO #12 : Carrelage	Couloir	Non
ZPSO #13 : Carrelage	Couloir	Non
ZPSO #14 : Plinthes	Couloir	Non
ZPSO #15 : Plinthes	Couloir	Non
ZPSO #16 : Plâtre peint	Couloir	Non
ZPSO #17 : Plaques de faux plafonds	Couloir	Non
ZPSO #18 : Plaques de faux plafonds	Couloir	Non
ZPSO #19 : Carrelage	Secrétariat	Non
ZPSO #20 : Dalles Plastique collées	Secrétariat	Non
ZPSO #21 : Plinthes	Secrétariat	Non
ZPSO #22 : Plaques de plâtre tapissée	Couloir, Secrétariat	Non
ZPSO #23 : Plâtre tapissé	Secrétariat	Non
ZPSO #24 : Plaques de faux plafonds	Secrétariat	Non
ZPSO #25 : Carrelage	Salle technique 3 Umologie, Salle technique Histologie 2, Salle technique Cytologie 1	Non
ZPSO #26 : Plinthes	Salle technique 3 Umologie, Salle technique Histologie 2, Salle technique Cytologie 1	Non
ZPSO #27 : Bandes plaques de plâtre	Salle technique 3 Umologie, Salle technique Histologie 2, Salle technique Cytologie 1	Non

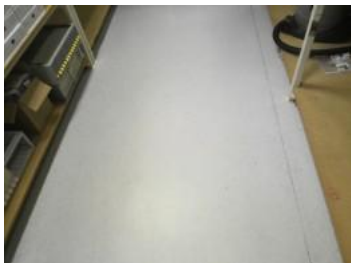
ZPSO #28 : Plâtre peint	Salle technique 3 Umologie, Salle technique Histologie 2, Salle technique Cytologie 1	Non
ZPSO #29 : Faïence	Salle technique 3 Umologie, Salle technique Histologie 2, Salle technique Cytologie 1	Non
ZPSO #30 : Plaques de faux plafonds	Salle technique 3 Umologie, Salle technique Histologie 2, Salle technique Cytologie 1	Non
ZPSO #31 : Carrelage	Automate, Macroscopie	Non
ZPSO #32 : Plinthes	Automate, Macroscopie	Non
ZPSO #33 : Plâtre peint	Automate, Macroscopie, Cytotechnicienne, Surveillante	Non
ZPSO #34 : Bandes plaques de plâtre	Automate, Macroscopie	Non
ZPSO #35 : Faïence	Automate, Macroscopie	Non
ZPSO #36 : Plaques de faux plafonds	Automate, Cytotechnicienne, Surveillante	Non
ZPSO #37 : Plaques de faux plafonds	Cytotechnicienne	Non
ZPSO #38 : Linoléum collé	Cytotechnicienne	Non
ZPSO #39 : Plaques de plâtre tapissée	Cytotechnicienne, Surveillante	Non
ZPSO #40 : Linoléum collé	Surveillante	Non
ZPSO #41 : Faïence	Surveillante	Non
ZPSO #42 : Linoléum collé	Bureau 4	Non
ZPSO #43 : Plâtre tapissé	Bureau 4, Salle de réunion	Non
ZPSO #44 : Plaques de plâtre tapissée	Bureau 4, Kitchenette, Salle de réunion	Non
ZPSO #45 : Plaques de faux plafonds	Bureau 4, Kitchenette, Salle de réunion	Non
ZPSO #46 : Carrelage	Kitchenette	Non
ZPSO #47 : Plinthes	Kitchenette	Non
ZPSO #48 : Linoléum collé	Salle de réunion	Non
ZPSO #49 : Carrelage	Laverie, Stockage	Non
ZPSO #50 : Plaques de plâtre peinte	Laverie, Stockage	Non
ZPSO #51 : Faïence	Laverie	Non
ZPSO #52 : Carrelage	Vest H, Vest F	Non
ZPSO #53 : Carrelage	Vest H, Vest F	Non
ZPSO #54 : Plinthes	Vest H, Vest F	Non

ZPSO #55 : Plinthes	Vest H, Vest F	Non
ZPSO #56 : Faïence	Vest H, Vest F	Non
ZPSO #57 : Carrelage	Photos	Non
ZPSO #58 : Plinthes	Photos	Non
ZPSO #59 : Faïence	Photos	Non
ZPSO #60 : Bandes plaques de plâtre	Couloir, Photos	Non
ZPSO #61 : Plâtre peint	Vest H, Vest F	Non
ZPSO #62 : Carrelage	Zone d'arrivée et de contrôle	Non
ZPSO #63 : Plinthes	Zone d'arrivée et de contrôle	Non
ZPSO #64 : Plâtre tapissé	Zone d'arrivée et de contrôle	Non
ZPSO #65 : Plaques de faux plafonds	Zone d'arrivée et de contrôle	Non
ZPSO #66 : Linoléum collé	Accueil/Secrétariat	Non
ZPSO #67 : Plâtre tapissé	Accueil/Secrétariat	Non
ZPSO #68 : Plaques de faux plafonds	Accueil/Secrétariat	Non
ZPSO #69 : Linoléum collé	Pharmacien 1, Pharmacien 2, Pharmacien 3	Non
ZPSO #70 : Carrelage sous linoléum	Accueil/Secrétariat, Pharmacien 1, Pharmacien 2, Pharmacien 3	Non
ZPSO #71 : Plâtre tapissé	Pharmacien 1, Pharmacien 2, Pharmacien 3	Non
ZPSO #72 : Plaques de faux plafonds	Pharmacien 1, Pharmacien 2, Pharmacien 3	Non
ZPSO #73 : Linoléum collé	Pharmacien 4, Pharmacien 5, Pharmacien 6 & 7, Détente personnel, WC, Ménage	Non
ZPSO #74 : Carrelage sous linoléum	Pharmacien 4, Pharmacien 5, Pharmacien 6 & 7, Détente personnel, WC, Ménage	Non
ZPSO #75 : Plâtre tapissé	Pharmacien 4, Pharmacien 5, Pharmacien 6 & 7, Détente personnel, WC	Non
ZPSO #76 : Plaques de faux plafonds	Pharmacien 4, Pharmacien 5, Pharmacien 6 & 7, Détente personnel, WC, Ménage	Non
ZPSO #77 : Faïence	WC	Non
ZPSO #78 : Linoléum collé	Reunions, Bureau Cadre 1	Non
ZPSO #79 : Carrelage sous linoléum	Reunions, Bureau Cadre 1	Non
ZPSO #80 : Plâtre tapissé	Reunions, Bureau Cadre 1	Non
ZPSO #81 : Plaques de faux plafonds	Reunions, Bureau Cadre 1	Non

ZPSO #82 : Carrelage	Local stockeur	Non
ZPSO #83 : Plâtre tapissé	Local stockeur	Non
ZPSO #84 : Plaques de faux plafonds	Local stockeur	Non
ZPSO #85 : Plinthes	Local stockeur	Non
ZPSO #86 : Carrelage	Zone de dispensation	Non
ZPSO #87 : Carrelage	Zone de dispensation, Attente, Distrib 1 1, Distrib 2, DGT, Bureau Cadre 2, Pharmacien 8, Local technique	Non
ZPSO #88 : Linoléum collé	Zone de dispensation	Non
ZPSO #89 : Plinthes	Zone de dispensation	Non
ZPSO #90 : Plinthes	Zone de dispensation	Non
ZPSO #91 : Plâtre tapissé	Zone de dispensation	Non
ZPSO #92 : Plâtre tapissé	Zone de dispensation	Non
ZPSO #93 : Plaques de faux plafonds	Zone de dispensation	Non
ZPSO #94 : Plaques de faux plafonds	Zone de dispensation	Non
ZPSO #95 : Carrelage	Sas sortie, Sas d'entrée	Non
ZPSO #96 : Plâtre tapissé	Sas sortie, Sas d'entrée	Non
ZPSO #97 : Plaques de faux plafonds	Sas sortie, Sas d'entrée	Non
ZPSO #98 : Plinthes	Sas sortie, Sas d'entrée	Non
ZPSO #99 : Flocages	Zone de dispensation, Circulation, Sas sortie, Sas d'entrée , Attente, Distrib 1 1, Distrib 2, DGT, Bureau Cadre 2, Pharmacien 8	Non
ZPSO #100 : Flocages	Zone d'arrivée et de contrôle, Local stockeur	Non
ZPSO #101 : Linoléum collé	Attente, Distrib 1 1, Distrib 2, DGT, Bureau Cadre 2, Pharmacien 8	Non
ZPSO #102 : Plâtre tapissé	Attente, Distrib 1 1, Distrib 2, DGT, Bureau Cadre 2, Pharmacien 8	Non
ZPSO #103 : Carrelage	Circulation	Non
ZPSO #104 : Plinthes	Circulation	Non
ZPSO #105 : Plâtre tapissé	Circulation	Non
ZPSO #106 : Plaques de faux plafonds	Circulation	Non
ZPSO #107 : Compribande	Façades	Non
ZPSO #108 : Compribande	Façades	Non
ZPSO #109 : Compribande	Façades	Non
ZPSO #110 : Compribande	Façades	Non

Comprirbande		
ZPSO #111 : Enduit de façade	Façades	Non
ZPSO #112 : Enduit de façade	Façades	Non
ZPSO #113 : Joints de mastic de menuiseries aluminium	Façades	Oui
ZPSO #114 : Joints de mastic de menuiseries aluminium	Façades	Oui
ZPSO #115 : enduit des escaliers	Façades	Oui
ZPSO #116 : enduit des escaliers	Façades	Oui
ZPSO #117 : enduit des escaliers	Façades	Non
ZPSO #118 : enduit des escaliers	Façades	Non
ZPSO #119 : Bande d'étanchéité extérieure	Façades	Non
ZPSO #120 : Bande d'étanchéité extérieure	Façades	Non
ZPSO #121 : Enduit des escaliers	Façades	Non
ZPSO #122 : Enduit des escaliers	Façades	Non
ZPSO #123 : Enduit des escaliers	Façades	Non
ZPSO #124 : Enduit des escaliers	Façades	Non
ZPSO #125 : Joints de mastic de menuiseries aluminium	Façades	Non
ZPSO #126 : Joints de mastic de menuiseries aluminium	Façades	Oui
ZPSO #127 : Enduit de façade	Façades	Non

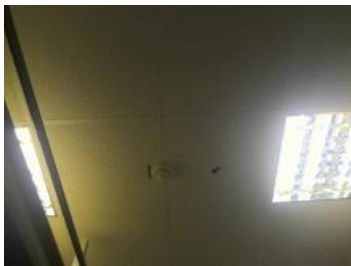
15. Liste et localisation des matériaux et produits repérés

ZPSO #1		Planchers et planchers techniques / Linoléum collé	
Localisation : Bureau 3			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Linoléum collé Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Bureau 3		P001	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°001

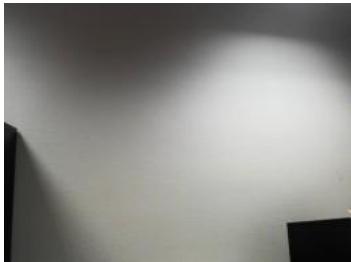
ZPSO #2		Parois verticales intérieures / Plaques ondulées en fibres-ciment	
Localisation : Bureau 3			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Plaques ondulées en fibres-ciment Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Bureau 3		P002	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°002

ZPSO #3		Parois verticales intérieures / Plâtre tapissé	
Localisation : Bureau 3			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Plâtre tapissé Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Bureau 3		P003	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°003

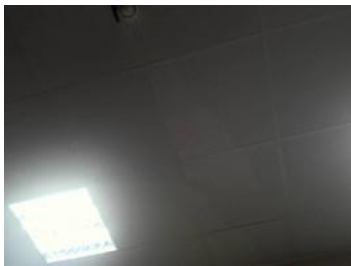
ZPSO #4	Plafonds et faux plafonds / Plaques de faux plafonds
Localisation : Bureau 3	

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Plaques de faux plafonds Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Bureau 3		P004	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°004

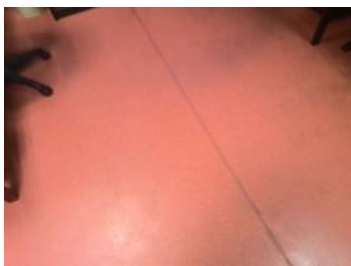
ZPSO #5		Planchers et planchers techniques / Linoléum collé	
Localisation : Bureau 2			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Linoléum collé Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Bureau 2		P005	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°005

ZPSO #6		Parois verticales intérieures / Plâtre tapissé	
Localisation : Bureau 2			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Plâtre tapissé Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Bureau 2		P006	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°006

ZPSO #7	Plafonds et faux plafonds / Plaques de faux plafonds
Localisation : Bureau 2	

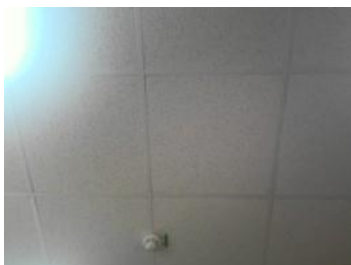
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Plaques de faux plafonds Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Bureau 2		P007	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°007

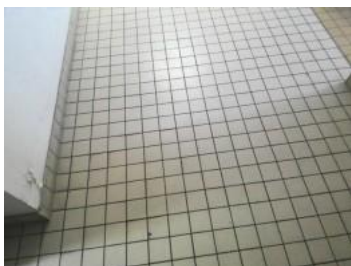
ZPSO #8		Parois verticales intérieures / Plaques de plâtre tapissée	
Localisation : Couloir, Bureau 2, Bureau 1			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Plaques de plâtre tapissée Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Bureau 2		P008	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°008

ZPSO #9		Planchers et planchers techniques / Linoléum collé	
Localisation : Bureau 1			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Linoléum collé Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Bureau 1		P009	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°009

ZPSO #10	Parois verticales intérieures / Plâtre tapissé
Localisation : Bureau 1	

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Plâtre tapissé Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Bureau 1		P010	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°010

ZPSO #11		Plafonds et faux plafonds / Plaques de faux plafonds	
Localisation : Bureau 1			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Plaques de faux plafonds Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Bureau 1		P011	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°011

ZPSO #12		Planchers et planchers techniques / Carrelage	
Localisation : Couloir			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Carrelage Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Couloir		P012	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°012

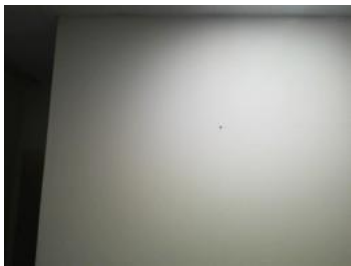
ZPSO #13	Planchers et planchers techniques / Carrelage
Localisation : Couloir	

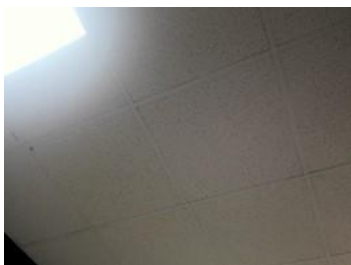
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Carrelage Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Couloir		P013	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°013

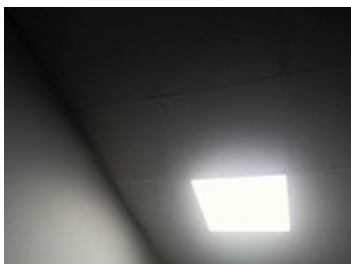
ZPSO #14		Parois verticales intérieures / Plinthes	
Localisation : Couloir			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Plinthes Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Couloir		P014	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°014

ZPSO #15		Parois verticales intérieures / Plinthes	
Localisation : Couloir			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Plinthes Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Couloir		P015	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°015

ZPSO #16	Parois verticales intérieures / Plâtre peint
Localisation : Couloir	

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Plâtre peint Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Couloir		P016	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°016

ZPSO #17		Plafonds et faux plafonds / Plaques de faux plafonds	
Localisation : Couloir			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Plaques de faux plafonds Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Couloir		P017	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°017

ZPSO #18		Plafonds et faux plafonds / Plaques de faux plafonds	
Localisation : Couloir			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Plaques de faux plafonds Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Couloir		P018	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°018

ZPSO #19	Planchers et planchers techniques / Carrelage
Localisation : Secrétariat	

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Carrelage Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Secrétariat		P019	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°019

ZPSO #20		Planchers et planchers techniques / Dalles Plastique collées	
Localisation : Secrétariat			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Dalles Plastique collées Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Secrétariat		P020	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°020

ZPSO #21		Parois verticales intérieures / Plinthes	
Localisation : Secrétariat			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Plinthes Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Secrétariat		P021	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°021

ZPSO #22	Parois verticales intérieures / Plaques de plâtre tapissée
Localisation : Couloir, Secrétariat	

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Plaques de plâtre tapissée Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Secrétariat		P022	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°022

ZPSO #23		Parois verticales intérieures / Plâtre tapissé	
Localisation : Secrétariat			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Plâtre tapissé Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Secrétariat		P023	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°023

ZPSO #24		Plafonds et faux plafonds / Plaques de faux plafonds	
Localisation : Secrétariat			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Plaques de faux plafonds Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Secrétariat		P024	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°024

ZPSO #25	Planchers et planchers techniques / Carrelage
Localisation : Salle technique 3 Umologie, Salle technique Histologie 2, Salle technique Cytologie 1	

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Carrelage Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Salle technique 3 Umologie		P025	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°025

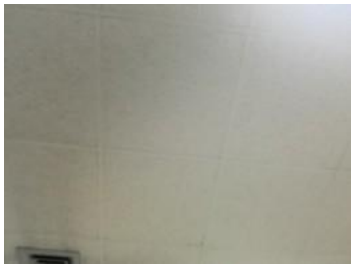
ZPSO #26		Parois verticales intérieures / Plinthes	
Localisation : Salle technique 3 Umologie, Salle technique Histologie 2, Salle technique Cytologie 1			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Plinthes Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Salle technique 3 Umologie		P026	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°026

ZPSO #27		Parois verticales intérieures / Bandes plaques de plâtre	
Localisation : Salle technique 3 Umologie, Salle technique Histologie 2, Salle technique Cytologie 1			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Bandes plaques de plâtre Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Salle technique 3 Umologie		P027	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°027

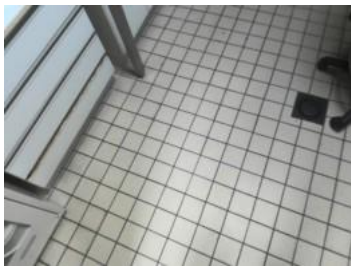
ZPSO #28	Parois verticales intérieures / Plâtre peint
Localisation : Salle technique 3 Umologie, Salle technique Histologie 2, Salle technique Cytologie 1	

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Plâtre peint Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Salle technique 3 Umologie		P028	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°028

ZPSO #29		Parois verticales intérieures / Faïence	
Localisation : Salle technique 3 Umologie, Salle technique Histologie 2, Salle technique Cytologie 1			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Faïence Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Salle technique 3 Umologie		P029	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°029

ZPSO #30		Plafonds et faux plafonds / Plaques de faux plafonds	
Localisation : Salle technique 3 Umologie, Salle technique Histologie 2, Salle technique Cytologie 1			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Plaques de faux plafonds Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Salle technique 3 Umologie		P030	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°030

ZPSO #31	Planchers et planchers techniques / Carrelage
Localisation : Automate, Macroscopie	

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Carrelage Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Automate		P031	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°031

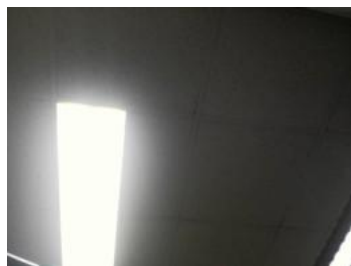
ZPSO #32		Parois verticales intérieures / Plinthes	
Localisation : Automate, Macroscopie			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Plinthes Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Automate		P032	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°032

ZPSO #33	Parois verticales intérieures / Plâtre peint		
Localisation : Automate, Macroscopie, Cytotechnicienne, Surveillante			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Plâtre peint Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Automate		P033	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°033

ZPSO #34	Parois verticales intérieures / Bandes plaques de plâtre
Localisation : Automate, Macroscopie	

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Bandes plaques de plâtre Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Automate		P034	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°034

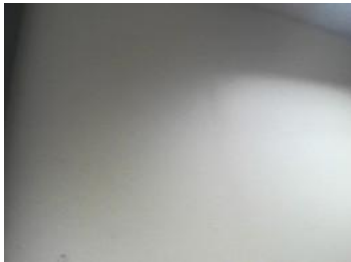
ZPSO #35	Parois verticales intérieures / Faïence		
Localisation : Automate, Macroscopie			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Faïence Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Automate		P035	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°035

ZPSO #36	Plafonds et faux plafonds / Plaques de faux plafonds		
Localisation : Automate, Cytotechnicienne, Surveillante			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Plaques de faux plafonds Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Automate		P036	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°036

ZPSO #37	Plafonds et faux plafonds / Plaques de faux plafonds
Localisation : Cytotechnicienne	

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Plaques de faux plafonds Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Cytotechnicienne		P037	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°037

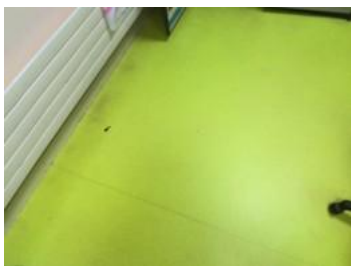
ZPSO #38		Planchers et planchers techniques / Linoléum collé	
Localisation : Cytotechnicienne			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Linoléum collé Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Cytotechnicienne		P038	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°038

ZPSO #39		Parois verticales intérieures / Plaques de plâtre tapissée	
Localisation : Cytotechnicienne, Surveillante			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Plaques de plâtre tapissée Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Cytotechnicienne		P039	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°039

ZPSO #40	Planchers et planchers techniques / Linoléum collé
Localisation : Surveillante	

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Linoléum collé Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Surveillante		P040	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°040

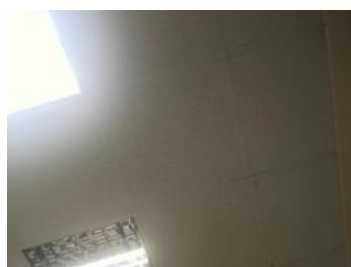
ZPSO #41		Parois verticales intérieures / Faïence	
Localisation : Surveillante			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Faïence Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Surveillante		PO41	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°041

ZPSO #42	Planchers et planchers techniques / Linoléum collé		
Localisation : Bureau 4			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Linoléum collé Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Bureau 4		P042	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°042

ZPSO #43	Parois verticales intérieures / Plâtre tapissé
Localisation : Bureau 4, Salle de réunion	

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Plâtre tapissé Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Bureau 4		P043	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°043

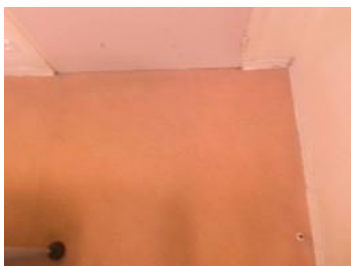
ZPSO #44		Parois verticales intérieures / Plaques de plâtre tapissée	
Localisation : Bureau 4, Kitchenette, Salle de réunion			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Plaques de plâtre tapissée Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Bureau 4		P044	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°044

ZPSO #45		Plafonds et faux plafonds / Plaques de faux plafonds	
Localisation : Bureau 4, Kitchenette, Salle de réunion			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Plaques de faux plafonds Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Bureau 4		P045	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°045

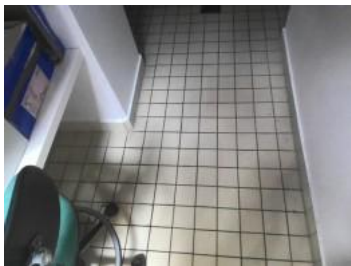
ZPSO #46	Planchers et planchers techniques / Carrelage
Localisation : Kitchenette	

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Carrelage Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Kitchenette		P046	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°046

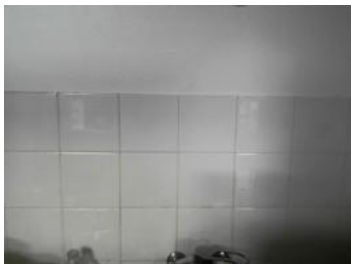
ZPSO #47		Parois verticales intérieures / Plinthes	
Localisation : Kitchenette			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Plinthes Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Kitchenette		P047	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°047

ZPSO #48		Planchers et planchers techniques / Linoléum collé	
Localisation : Salle de réunion			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Linoléum collé Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Salle de réunion		P048	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°048

ZPSO #49	Planchers et planchers techniques / Carrelage
Localisation : Laverie, Stockage	

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Carrelage Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Laverie		P049	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°049

ZPSO #50	Parois verticales intérieures / Plaques de plâtre peinte		
Localisation : Laverie, Stockage			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Plaques de plâtre peint Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Laverie		P050	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°050

ZPSO #51	Parois verticales intérieures / Faïence		
Localisation : Laverie			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Faïence Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Laverie		P051	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°051

ZPSO #52	Planchers et planchers techniques / Carrelage
Localisation : Vest H, Vest F	

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Carrelage Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Vest F		P052	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°052

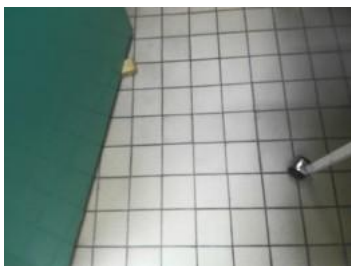
ZPSO #53		Planchers et planchers techniques / Carrelage	
Localisation : Vest H, Vest F			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Carrelage Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Vest F		P053	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°053

ZPSO #54		Parois verticales intérieures / Plinthes	
Localisation : Vest H, Vest F			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Plinthes Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Vest F		P054	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°054

ZPSO #55	Parois verticales intérieures / Plinthes
Localisation : Vest H, Vest F	

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Plinthes Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Vest F		P055	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°055

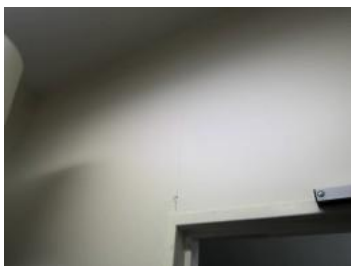
ZPSO #56		Parois verticales intérieures / Faïence	
Localisation : Vest H, Vest F			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Faïence Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Vest F		P056	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°056

ZPSO #57		Planchers et planchers techniques / Carrelage	
Localisation : Photos			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Carrelage Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Photos		P057	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°057

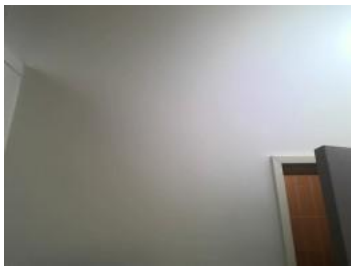
ZPSO #58	Parois verticales intérieures / Plinthes
Localisation : Photos	

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Plinthes Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Photos		P058	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°058

ZPSO #59		Parois verticales intérieures / Faïence	
Localisation : Photos			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Faïence Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Photos		P059	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°059

ZPSO #60		Parois verticales intérieures / Bandes plaques de plâtre	
Localisation : Couloir, Photos			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Bandes plaques de plâtre Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Photos		P060	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°060

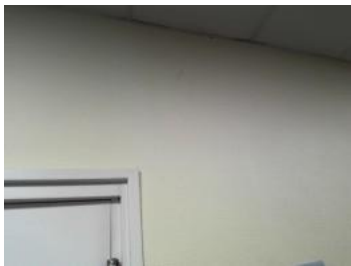
ZPSO #61	Parois verticales intérieures / Plâtre peint
Localisation : Vest H, Vest F	

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Plâtre peint Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Vest F		P061	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°061

ZPSO #62	Planchers et planchers techniques / Carrelage		
Localisation : Zone d'arrivée et de contrôle			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Carrelage Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Zone d'arrivée et de contrôle		P062	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°062

ZPSO #63		Parois verticales intérieures / Plinthes	
Localisation : Zone d'arrivée et de contrôle			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Plinthes Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Zone d'arrivée et de contrôle		P063	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°063

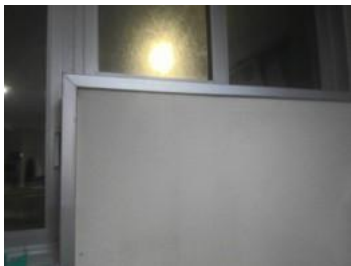
ZPSO #64	Parois verticales intérieures / Plâtre tapissé
Localisation : Zone d'arrivée et de contrôle	

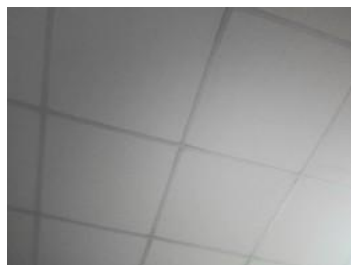
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Plâtre tapissé Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Zone d'arrivée et de contrôle		P064	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°064

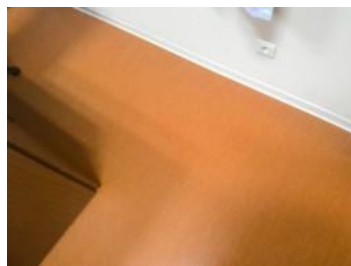
ZPSO #65		Plafonds et faux plafonds / Plaques de faux plafonds	
Localisation : Zone d'arrivée et de contrôle			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Plaques de faux plafonds Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Zone d'arrivée et de contrôle		P065	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°065

ZPSO #66		Planchers et planchers techniques / Linoléum collé	
Localisation : Accueil/Secrétariat			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Linoléum collé Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Accueil/Secrétariat		P066	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°066

ZPSO #67	Parois verticales intérieures / Plâtre tapissé
Localisation : Accueil/Secrétariat	

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Plâtre tapissé Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Accueil/Secrétariat		P067	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°067

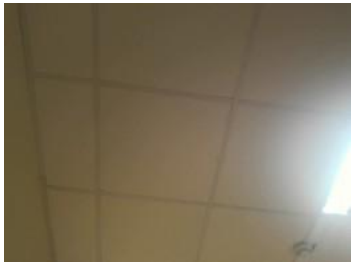
ZPSO #68		Plafonds et faux plafonds / Plaques de faux plafonds	
Localisation : Accueil/Secrétariat			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Plaques de faux plafonds Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Accueil/Secrétariat		P068	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°068

ZPSO #69		Planchers et planchers techniques / Linoléum collé	
Localisation : Pharmacien 1, Pharmacien 2, Pharmacien 3			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Linoléum collé Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Pharmacien 3		P069	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°069

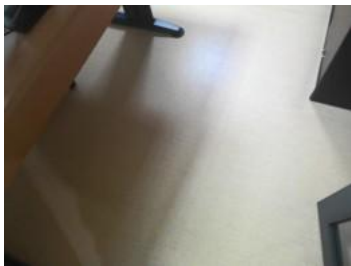
ZPSO #70	Planchers et planchers techniques / Carrelage sous linoléum
Localisation : Accueil/Secrétariat, Pharmacien 1, Pharmacien 2, Pharmacien 3	

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Carrelage sous linoléum Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Pharmacien 1		P070	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°070

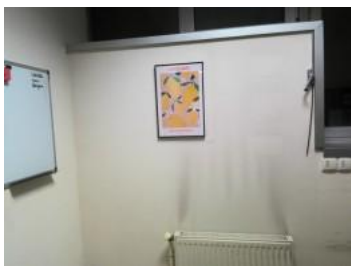
ZPSO #71	Parois verticales intérieures / Plâtre tapissé		
Localisation : Pharmacien 1, Pharmacien 2, Pharmacien 3			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Plâtre tapissé Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Pharmacien 1		P071	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°071

ZPSO #72		Plafonds et faux plafonds / Plaques de faux plafonds	
Localisation : Pharmacien 1, Pharmacien 2, Pharmacien 3			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Plaques de faux plafonds Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Pharmacien 1		P072	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°072

ZPSO #73	Planchers et planchers techniques / Linoléum collé
Localisation : Pharmacien 4, Pharmacien 5, Pharmacien 6 & 7, Détente personnel, WC, Ménage	

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Linoléum collé Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Pharmacien 4		P073	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°073

ZPSO #74		Planchers et planchers techniques / Carrelage sous linoléum	
Localisation : Pharmacien 4, Pharmacien 5, Pharmacien 6 & 7, Détente personnel, WC, Ménage			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Carrelage sous linoléum Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Pharmacien 4		P074	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°074

ZPSO #75		Parois verticales intérieures / Plâtre tapissé	
Localisation : Pharmacien 4, Pharmacien 5, Pharmacien 6 & 7, Détente personnel, WC			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Plâtre tapissé Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Pharmacien 4		P075	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°075

ZPSO #76	Plafonds et faux plafonds / Plaques de faux plafonds
Localisation : Pharmacien 4, Pharmacien 5, Pharmacien 6 & 7, Détente personnel, WC, Ménage	

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Plaques de faux plafonds Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Pharmacien 4		P076	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°076

ZPSO #77		Parois verticales intérieures / Faïence	
Localisation : WC			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Faïence Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : WC		P077	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°077

ZPSO #78		Planchers et planchers techniques / Linoléum collé	
Localisation : Reunions, Bureau Cadre 1			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Linoléum collé Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Bureau Cadre 1		P078	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°078

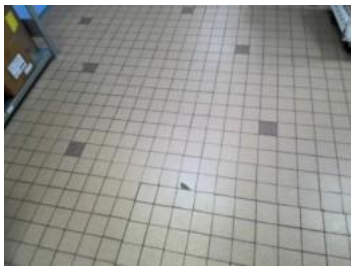
ZPSO #79	Planchers et planchers techniques / Carrelage sous linoléum
Localisation : Reunions, Bureau Cadre 1	

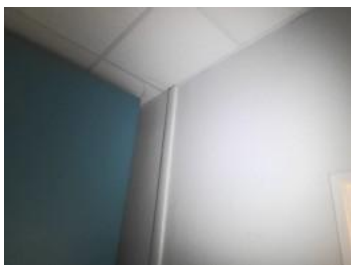
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Carrelage sous linoléum Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Bureau Cadre 1		P079	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°079

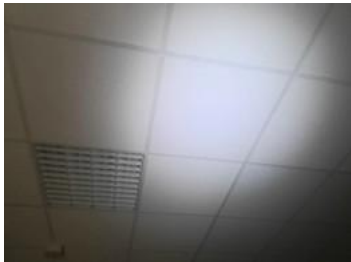
ZPSO #80	Parois verticales intérieures / Plâtre tapissé		
Localisation : Reunions, Bureau Cadre 1			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Plâtre tapissé Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Bureau Cadre 1		P080	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°080

ZPSO #81		Plafonds et faux plafonds / Plaques de faux plafonds	
Localisation : Reunions, Bureau Cadre 1			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Plaques de faux plafonds Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Bureau Cadre 1		P081	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°081

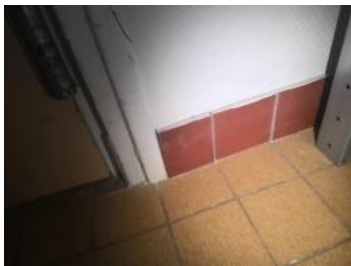
ZPSO #82	Planchers et planchers techniques / Carrelage
Localisation : Local stockeur	

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Carrelage Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Local stockeur		P082	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°082

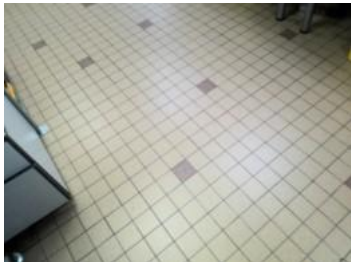
ZPSO #83		Parois verticales intérieures / Plâtre tapissé	
Localisation : Local stockeur			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Plâtre tapissé Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Local stockeur		P083	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°083

ZPSO #84		Plafonds et faux plafonds / Plaques de faux plafonds	
Localisation : Local stockeur			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Plaques de faux plafonds Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Local stockeur		P084	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°084

ZPSO #85	Parois verticales intérieures / Plinthes
Localisation : Local stockeur	

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Plinthes Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Local stockeur		P085	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°085

ZPSO #86		Planchers et planchers techniques / Carrelage	
Localisation : Zone de dispensation			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Carrelage Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Zone de dispensation		P086	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°086

ZPSO #87		Planchers et planchers techniques / Carrelage	
Localisation : Zone de dispensation, Attente, Distrib 1 1, Distrib 2, DGT, Bureau Cadre 2, Pharmacien 8, Local technique			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Carrelage Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Zone de dispensation		P087	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°087

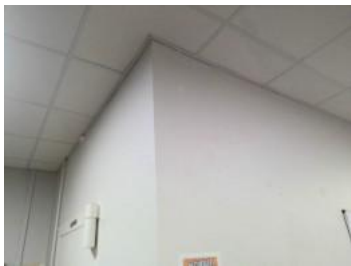
ZPSO #88	Planchers et planchers techniques / Linoléum collé
Localisation : Zone de dispensation	

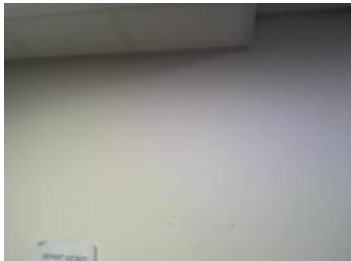
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Linoléum collé Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Zone de dispensation		P088	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°088

ZPSO #89		Parois verticales intérieures / Plinthes	
Localisation : Zone de dispensation			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Plinthes Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Zone de dispensation		P089	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°089

ZPSO #90		Parois verticales intérieures / Plinthes	
Localisation : Zone de dispensation			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Plinthes Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Zone de dispensation		P090	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°090

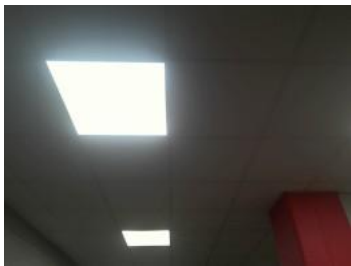
ZPSO #91	Parois verticales intérieures / Plâtre tapissé
Localisation : Zone de dispensation	

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Plâtre tapissé Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Zone de dispensation		P091	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°091

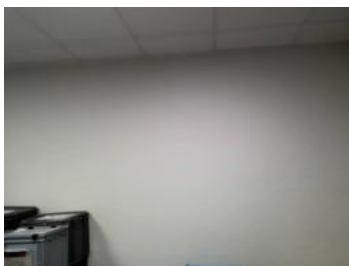
ZPSO #92	Parois verticales intérieures / Plâtre tapissé		
Localisation : Zone de dispensation			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Plâtre tapissé Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Zone de dispensation		P092	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°092

ZPSO #93	Plafonds et faux plafonds / Plaques de faux plafonds		
Localisation : Zone de dispensation			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Plaques de faux plafonds Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Zone de dispensation		P093	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°093

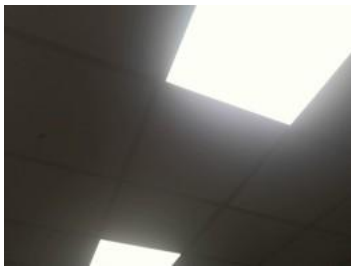
ZPSO #94	Plafonds et faux plafonds / Plaques de faux plafonds
Localisation : Zone de dispensation	

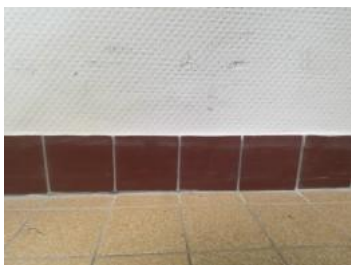
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Plaques de faux plafonds Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Zone de dispensation		P094	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°094

ZPSO #95		Planchers et planchers techniques / Carrelage	
Localisation : Sas sortie, Sas d'entrée			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Carrelage Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Sas sortie		P095	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°095

ZPSO #96		Parois verticales intérieures / Plâtre tapissé	
Localisation : Sas sortie, Sas d'entrée			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Plâtre tapissé Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Sas sortie		P096	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°096

ZPSO #97	Plafonds et faux plafonds / Plaques de faux plafonds
Localisation : Sas sortie, Sas d'entrée	

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Plaques de faux plafonds Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Sas sortie		P097	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°097

ZPSO #98		Parois verticales intérieures / Plinthes	
Localisation : Sas sortie, Sas d'entrée			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Plinthes Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Sas sortie		P098	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°098

ZPSO #99		Plafonds et faux plafonds / Flocages	
Localisation : Zone de dispensation, Circulation, Sas sortie, Sas d'entrée , Attente, Distrib 1 1, Distrib 2, DGT, Bureau Cadre 2, Pharmacien 8			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Flocages Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Zone de dispensation		P099	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°099

ZPSO #100	Plafonds et faux plafonds / Flocages
Localisation : Zone d'arrivée et de contrôle, Local stockeur	

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Flocages Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Local stockeur		P100	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°100

ZPSO #101		Planchers et planchers techniques / Linoléum collé	
Localisation : Attente, Distrib 1 1, Distrib 2, DGT, Bureau Cadre 2, Pharmacien 8			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Linoléum collé Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Attente		P101	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°101

ZPSO #102		Parois verticales intérieures / Plâtre tapissé	
Localisation : Attente, Distrib 1 1, Distrib 2, DGT, Bureau Cadre 2, Pharmacien 8			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Plâtre tapissé Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Attente		P102	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°102

ZPSO #103	Planchers et planchers techniques / Carrelage
Localisation : Circulation	

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Carrelage Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Circulation		P103	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°103

ZPSO #104		Parois verticales intérieures / Plinthes	
Localisation : Circulation			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Plinthes Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Circulation		P104	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°104

ZPSO #105		Parois verticales intérieures / Plâtre tapissé	
Localisation : Circulation			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Plâtre tapissé Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Circulation		P105	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°105

ZPSO #106	Plafonds et faux plafonds / Plaques de faux plafonds
Localisation : Circulation	

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Plaques de faux plafonds Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Circulation		P106	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°106

ZPSO #107		Parois verticales extérieures et Façades / Compribande	
Localisation : Façades			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Compribande Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Façades		P107	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°107

ZPSO #108		Parois verticales extérieures et Façades / Compribande	
Localisation : Façades			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Compribande Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Façades		P108	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°108

ZPSO #109		Parois verticales extérieures et Façades / Compribande	
Localisation : Façades			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Compribande Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Façades		P109	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°109

ZPSO #110		Parois verticales extérieures et Façades / Compribande	
Localisation : Façades			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Compribande Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Façades		P110	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°110

ZPSO #111		Parois verticales extérieures et Façades / Enduit de façade	
Localisation : Façades			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Enduit de façade Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Façades		P111	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°111

ZPSO #112		Parois verticales extérieures et Façades / Enduit de façade	
Localisation : Façades			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Enduit de façade Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Façades		P112	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°112

ZPSO #113	Parois verticales extérieures et Façades / Joints de mastic de menuiseries aluminium
Localisation : Façades	

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Jointes de mastic de menuiseries aluminium Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Façades		P113	Présence d'amiante Après analyse référence échantillon n°113 Types de fibres : Fibres d'amiante de type chrysotile

ZPSO #114		Parois verticales extérieures et Façades / Joints de mastic de menuiseries aluminium	
Localisation : Façades			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Jointes de mastic de menuiseries aluminium Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Façades		P114	Présence d'amiante Après analyse référence échantillon n°114 Types de fibres : Fibres d'amiante de type chrysotile

ZPSO #115		Parois verticales extérieures et Façades / enduit des escaliers	
Localisation : Façades			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
enduit des escaliers Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Façades		P115	Présence d'amiante Après analyse référence échantillon n°115 Types de fibres : Fibres d'amiante de type chrysotile

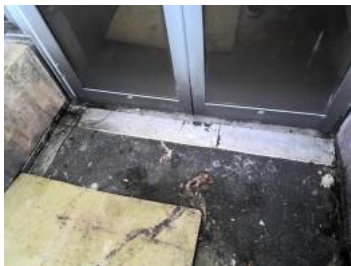
ZPSO #116	Parois verticales extérieures et Façades / enduit des escaliers
Localisation : Façades	

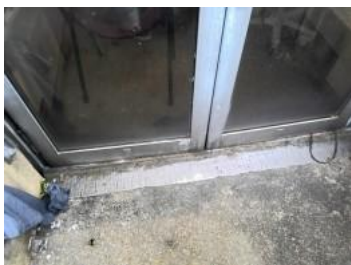
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
enduit des escaliers Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Façades		P116	Présence d'amiante Après analyse référence échantillon n°116 Types de fibres : Fibres d'amiante de type chrysotile

ZPSO #117		Parois verticales extérieures et Façades / enduit des escaliers	
Localisation : Façades			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
enduit des escaliers Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Façades		P117	Analyse annulée

ZPSO #118		Parois verticales extérieures et Façades / enduit des escaliers	
Localisation : Façades			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
enduit des escaliers Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Façades		P118	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°118

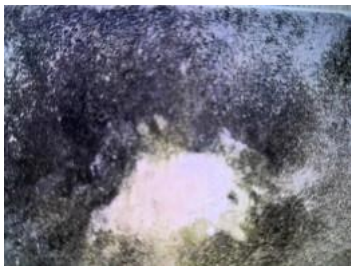
ZPSO #119	Planchers et planchers techniques / Bande d'étanchéité extérieure
Localisation : Façades	

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Bande d'étanchéité extérieure Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Façades		P119	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°119

ZPSO #120		Planchers et planchers techniques / Bande d'étanchéité extérieure	
Localisation : Façades			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Bande d'étanchéité extérieure Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Façades		P120	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°120

ZPSO #121	Parois verticales extérieures et Façades / Enduit des escaliers		
Localisation : Façades			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Enduit des escaliers Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Façades		P121	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°121

ZPSO #122	Parois verticales extérieures et Façades / Enduit des escaliers
Localisation : Façades	

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Enduit des escaliers Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Façades		P122	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°122

ZPSO #123		Parois verticales extérieures et Façades / Enduit des escaliers	
Localisation : Façades			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Enduit des escaliers Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Façades		P123	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°123

ZPSO #124		Parois verticales extérieures et Façades / Enduit des escaliers	
Localisation : Façades			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Enduit des escaliers Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Façades		P124	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°124

ZPSO #125	Parois verticales extérieures et Façades / Joints de mastic de menuiseries aluminium
Localisation : Façades	

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Jointes de mastic de menuiseries aluminium Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Façades		P125	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°125

ZPSO #126		Parois verticales extérieures et Façades / Joints de mastic de menuiseries aluminium	
Localisation : Façades			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Jointes de mastic de menuiseries aluminium Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Façades		P126	Présence d'amiante Après analyse référence échantillon n°126 Types de fibres : Fibres d'amiante de type chrysotile

ZPSO #127		Parois verticales extérieures et Façades / Enduit de façade	
Localisation : Façades			
Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Enduit de façade Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Façades		P127	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°127

16. Récapitulatif et estimation des quantités de matériaux ou produits contenant de l'amiante

Matériaux ou produits	Localisation(s)	ZPSO	Type de fibre	Quantité estimée	N° prélèvement ou Justification
Jointes de	Façades	113	Fibres	100 ml	P113

mastic de menuiseries aluminium			d'amiante de type chrysotile		
Joints de mastic de menuiseries aluminium	Façades	114	Fibres d'amiante de type chrysotile	100 ml	P114
enduit des escaliers	Façades	115	Fibres d'amiante de type chrysotile	50 m2	P115
enduit des escaliers	Façades	116	Fibres d'amiante de type chrysotile	50 m2	P116
Joints de mastic de menuiseries aluminium	Façades	126	Fibres d'amiante de type chrysotile	100 ml	P126

17. Récapitulatif des matériaux ne contenant pas d'amiante

Matériaux ou produits	Localisation(s)	ZPSO	N° prélèvement ou Justification
Linoléum collé	Bureau 3	1	P001
Plaques ondulées en fibres-ciment	Bureau 3	2	P002
Plâtre tapissé	Bureau 3	3	P003
Plaques de faux plafonds	Bureau 3	4	P004
Linoléum collé	Bureau 2	5	P005
Plâtre tapissé	Bureau 2	6	P006
Plaques de faux plafonds	Bureau 2	7	P007
Plaques de plâtre tapissée	Couloir, Bureau 2, Bureau 1	8	P008
Linoléum collé	Bureau 1	9	P009
Plâtre tapissé	Bureau 1	10	P010
Plaques de faux plafonds	Bureau 1	11	P011

Carrelage	Couloir	12	P012
Carrelage	Couloir	13	P013
Plinthes	Couloir	14	P014
Plinthes	Couloir	15	P015
Plâtre peint	Couloir	16	P016
Plaques de faux plafonds	Couloir	17	P017
Plaques de faux plafonds	Couloir	18	P018
Carrelage	Secrétariat	19	P019
Dalles Plastique collées	Secrétariat	20	P020
Plinthes	Secrétariat	21	P021
Plaques de plâtre tapissée	Couloir, Secrétariat	22	P022
Plâtre tapissé	Secrétariat	23	P023
Plaques de faux plafonds	Secrétariat	24	P024
Carrelage	Salle technique 3 Umologie, Salle technique Histologie 2, Salle technique Cytologie 1	25	P025
Plinthes	Salle technique 3 Umologie, Salle technique Histologie 2, Salle technique Cytologie 1	26	P026
Bandes plaques de plâtre	Salle technique 3 Umologie, Salle technique Histologie 2, Salle technique Cytologie 1	27	P027
Plâtre peint	Salle technique 3 Umologie, Salle technique Histologie 2, Salle technique Cytologie 1	28	P028
Faïence	Salle technique 3 Umologie, Salle technique Histologie 2, Salle technique Cytologie 1	29	P029
Plaques de faux plafonds	Salle technique 3 Umologie, Salle technique Histologie 2, Salle technique Cytologie 1	30	P030
Carrelage	Automate, Macroscopie	31	P031
Plinthes	Automate, Macroscopie	32	P032
Plâtre peint	Automate, Macroscopie, Cytotechnicienne, Surveillante	33	P033
Bandes plaques de plâtre	Automate, Macroscopie	34	P034
Faïence	Automate, Macroscopie	35	P035

Plaques de faux plafonds	Automate, Cytotechnicienne, Surveillante	36	P036
Plaques de faux plafonds	Cytotechnicienne	37	P037
Linoléum collé	Cytotechnicienne	38	P038
Plaques de plâtre tapissée	Cytotechnicienne, Surveillante	39	P039
Linoléum collé	Surveillante	40	P040
Faïence	Surveillante	41	P041
Linoléum collé	Bureau 4	42	P042
Plâtre tapissé	Bureau 4, Salle de réunion	43	P043
Plaques de plâtre tapissée	Bureau 4, Kitchenette, Salle de réunion	44	P044
Plaques de faux plafonds	Bureau 4, Kitchenette, Salle de réunion	45	P045
Carrelage	Kitchenette	46	P046
Plinthes	Kitchenette	47	P047
Linoléum collé	Salle de réunion	48	P048
Carrelage	Laverie, Stockage	49	P049
Plaques de plâtre peinte	Laverie, Stockage	50	P050
Faïence	Laverie	51	P051
Carrelage	Vest H, Vest F	52	P052
Carrelage	Vest H, Vest F	53	P053
Plinthes	Vest H, Vest F	54	P054
Plinthes	Vest H, Vest F	55	P055
Faïence	Vest H, Vest F	56	P056
Carrelage	Photos	57	P057
Plinthes	Photos	58	P058
Faïence	Photos	59	P059
Bandes plaques de plâtre	Couloir, Photos	60	P060
Plâtre peint	Vest H, Vest F	61	P061
Carrelage	Zone d'arrivée et de contrôle	62	P062

Plinthes	Zone d'arrivée et de contrôle	63	P063
Plâtre tapissé	Zone d'arrivée et de contrôle	64	P064
Plaques de faux plafonds	Zone d'arrivée et de contrôle	65	P065
Linoléum collé	Accueil/Secrétariat	66	P066
Plâtre tapissé	Accueil/Secrétariat	67	P067
Plaques de faux plafonds	Accueil/Secrétariat	68	P068
Linoléum collé	Pharmacien 1, Pharmacien 2, Pharmacien 3	69	P069
Carrelage sous linoléum	Accueil/Secrétariat, Pharmacien 1, Pharmacien 2, Pharmacien 3	70	P070
Plâtre tapissé	Pharmacien 1, Pharmacien 2, Pharmacien 3	71	P071
Plaques de faux plafonds	Pharmacien 1, Pharmacien 2, Pharmacien 3	72	P072
Linoléum collé	Pharmacien 4, Pharmacien 5, Pharmacien 6 & 7, Détente personnel, WC, Ménage	73	P073
Carrelage sous linoléum	Pharmacien 4, Pharmacien 5, Pharmacien 6 & 7, Détente personnel, WC, Ménage	74	P074
Plâtre tapissé	Pharmacien 4, Pharmacien 5, Pharmacien 6 & 7, Détente personnel, WC	75	P075
Plaques de faux plafonds	Pharmacien 4, Pharmacien 5, Pharmacien 6 & 7, Détente personnel, WC, Ménage	76	P076
Faïence	WC	77	P077
Linoléum collé	Reunions, Bureau Cadre 1	78	P078
Carrelage sous linoléum	Reunions, Bureau Cadre 1	79	P079
Plâtre tapissé	Reunions, Bureau Cadre 1	80	P080
Plaques de faux plafonds	Reunions, Bureau Cadre 1	81	P081
Carrelage	Local stockeur	82	P082
Plâtre tapissé	Local stockeur	83	P083
Plaques de faux plafonds	Local stockeur	84	P084
Plinthes	Local stockeur	85	P085
Carrelage	Zone de dispensation	86	P086
Carrelage	Zone de dispensation, Attente, Distrib 1 1, Distrib 2, DGT,	87	P087

	Bureau Cadre 2, Pharmacien 8, Local technique		
Linoléum collé	Zone de dispensation	88	P088
Plinthes	Zone de dispensation	89	P089
Plinthes	Zone de dispensation	90	P090
Plâtre tapissé	Zone de dispensation	91	P091
Plâtre tapissé	Zone de dispensation	92	P092
Plaques de faux plafonds	Zone de dispensation	93	P093
Plaques de faux plafonds	Zone de dispensation	94	P094
Carrelage	Sas sortie, Sas d'entrée	95	P095
Plâtre tapissé	Sas sortie, Sas d'entrée	96	P096
Plaques de faux plafonds	Sas sortie, Sas d'entrée	97	P097
Plinthes	Sas sortie, Sas d'entrée	98	P098
Flocages	Zone de dispensation, Circulation, Sas sortie, Sas d'entrée, Attente, Distrib 1 1, Distrib 2, DGT, Bureau Cadre 2, Pharmacien 8	99	P099
Flocages	Zone d'arrivée et de contrôle, Local stockeur	100	P100
Linoléum collé	Attente, Distrib 1 1, Distrib 2, DGT, Bureau Cadre 2, Pharmacien 8	101	P101
Plâtre tapissé	Attente, Distrib 1 1, Distrib 2, DGT, Bureau Cadre 2, Pharmacien 8	102	P102
Carrelage	Circulation	103	P103
Plinthes	Circulation	104	P104
Plâtre tapissé	Circulation	105	P105
Plaques de faux plafonds	Circulation	106	P106
Compribande	Façades	107	P107
Compribande	Façades	108	P108
Compribande	Façades	109	P109
Compribande	Façades	110	P110
Enduit de façade	Façades	111	P111
Enduit de façade	Façades	112	P112

enduit des escaliers	Façades	117	P117
enduit des escaliers	Façades	118	P118
Bande d'étanchéité extérieure	Façades	119	P119
Bande d'étanchéité extérieure	Façades	120	P120
Enduit des escaliers	Façades	121	P121
Enduit des escaliers	Façades	122	P122
Enduit des escaliers	Façades	123	P123
Enduit des escaliers	Façades	124	P124
Joints de mastic de menuiseries aluminium	Façades	125	P125
Enduit de façade	Façades	127	P127

18. Schémas

Plans ANAPATH

Titre



Matériaux et produits sans amiante

P001	Linoléum	P002	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
P003	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	P004	Panneaux et plaques
P005	Linoléum	P006	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
P007	Panneaux et plaques	P009	Linoléum
P010	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	P008	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non
P011	Panneaux et plaques	P012	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage
P013	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	P014	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage
P015	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	P016	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
P017	Panneaux et plaques	P018	Panneaux et plaques
P019	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	P020	Dalles Plastique
P021	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	P022	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non
P023	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	P024	Panneaux et plaques
P025	Colles non bitumineuses	P026	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage
P027	Bandes calicot	P028	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
P029	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	P030	Panneaux et plaques
P031	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	P049	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage

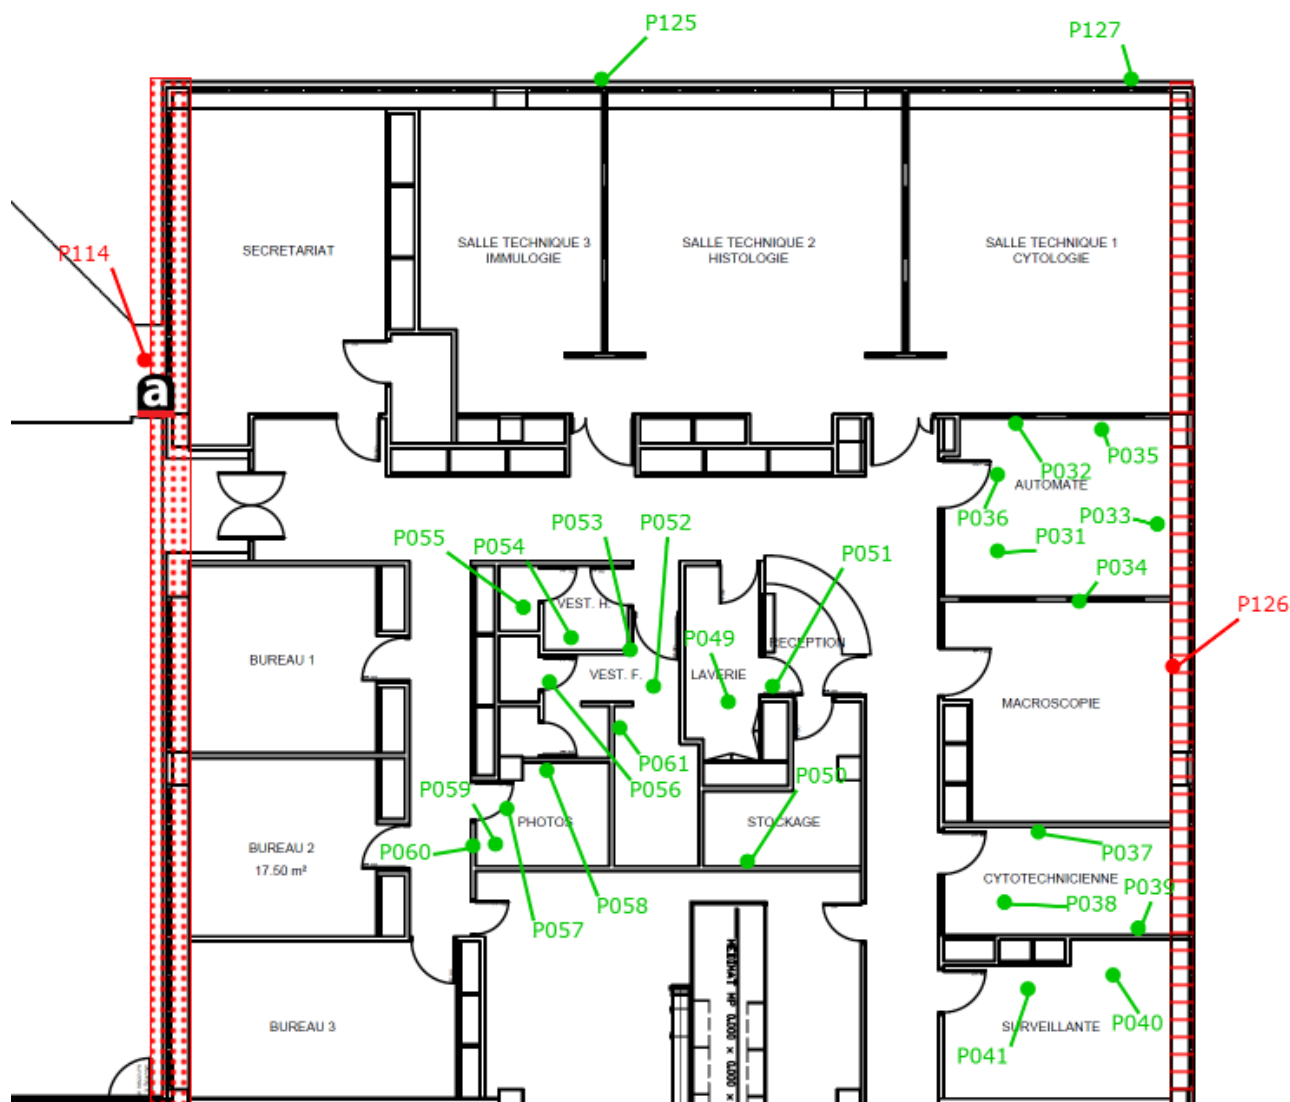
25 Avenue Pierre Mendès France,
76290 MONTVILLIERS

DIA-CST04-2602-033

Monsieur Arthur CORGIE

Plans ANAPATH PART 2

Titre



Matériaux et produits contenant de l'amiante

P114	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	P126	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)
------	---	------	---

Matériaux et produits sans amiante

P031	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	P032	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage
P033	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	P034	Bandes calicot
P035	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	P036	Panneaux et plaques
P037	Panneaux et plaques	P038	Linoléum
P039	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	P040	Linoléum
P041	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	P049	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage
P050	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	P051	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage
P052	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	P053	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage
P054	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	P055	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage
P056	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	P057	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage
P058	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	P059	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage
P060	Bandes calicot	P061	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
P125	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	P127	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs

 ZPSO #114 - Joints de mastic de menuiseries aluminium

 ZPSO #126 - Joints de mastic de menuiseries aluminium



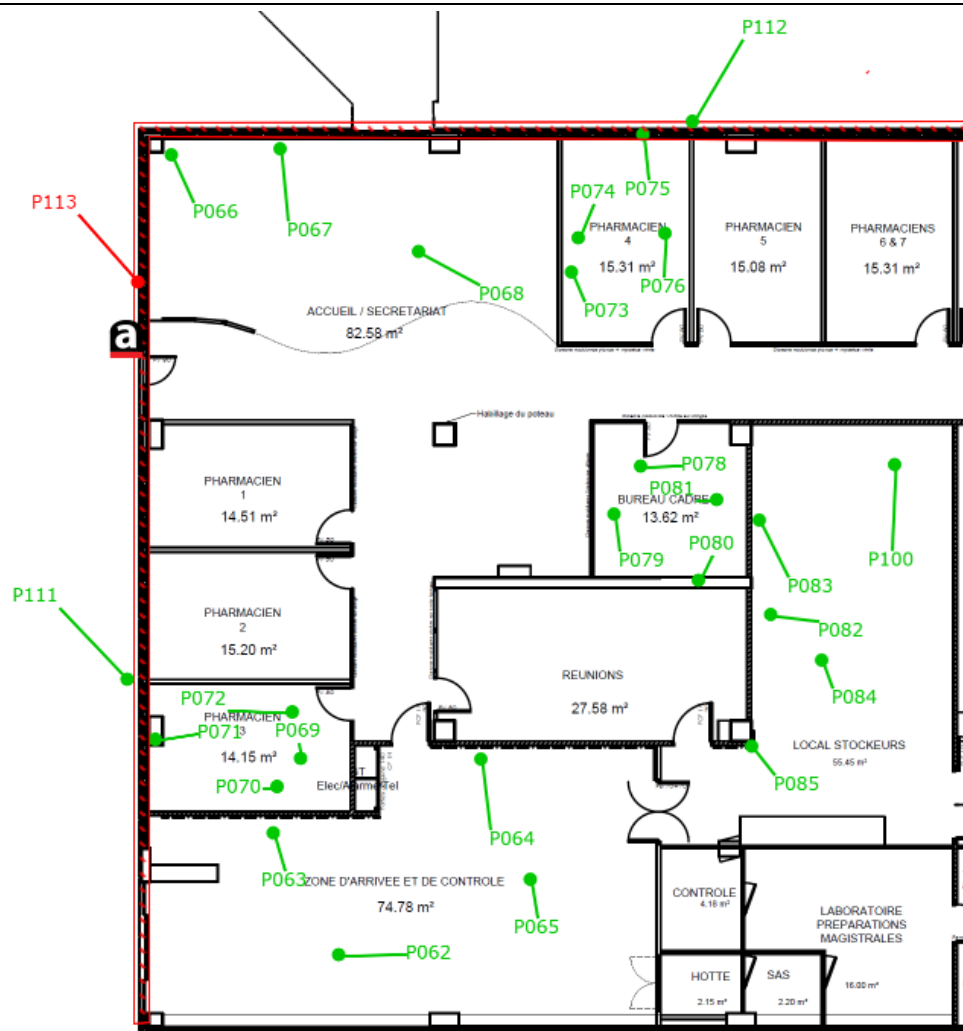
Présence d'amiante

25 Avenue Pierre Mendès France,
76290 MONTIVILLIERS

DIA-CST04-2602-033

Monsieur Arthur CORGIE

Plans PHARMACIE PART1



Titre

Matériaux et produits contenant de l'amiante

Jointes de mastic de vitrage
P113 (notamment châssis aluminium)

Matériaux et produits sans amiante

P062	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	P063	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage
P064	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	P065	Panneaux et plaques
P066	Linoléum	P067	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
P068	Panneaux et plaques	P069	Linoléum
P070	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	P071	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
P072	Panneaux et plaques	P073	Linoléum
P074	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	P075	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
P076	Panneaux et plaques	P078	Linoléum
P079	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	P080	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
P081	Panneaux collés vissés ou cloués	P082	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage
P083	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	P084	Panneaux et plaques
P085	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	P100	Flocages
P111	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs	P112	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs



ZPSO #113 - Joints de mastic de menuiseries aluminium

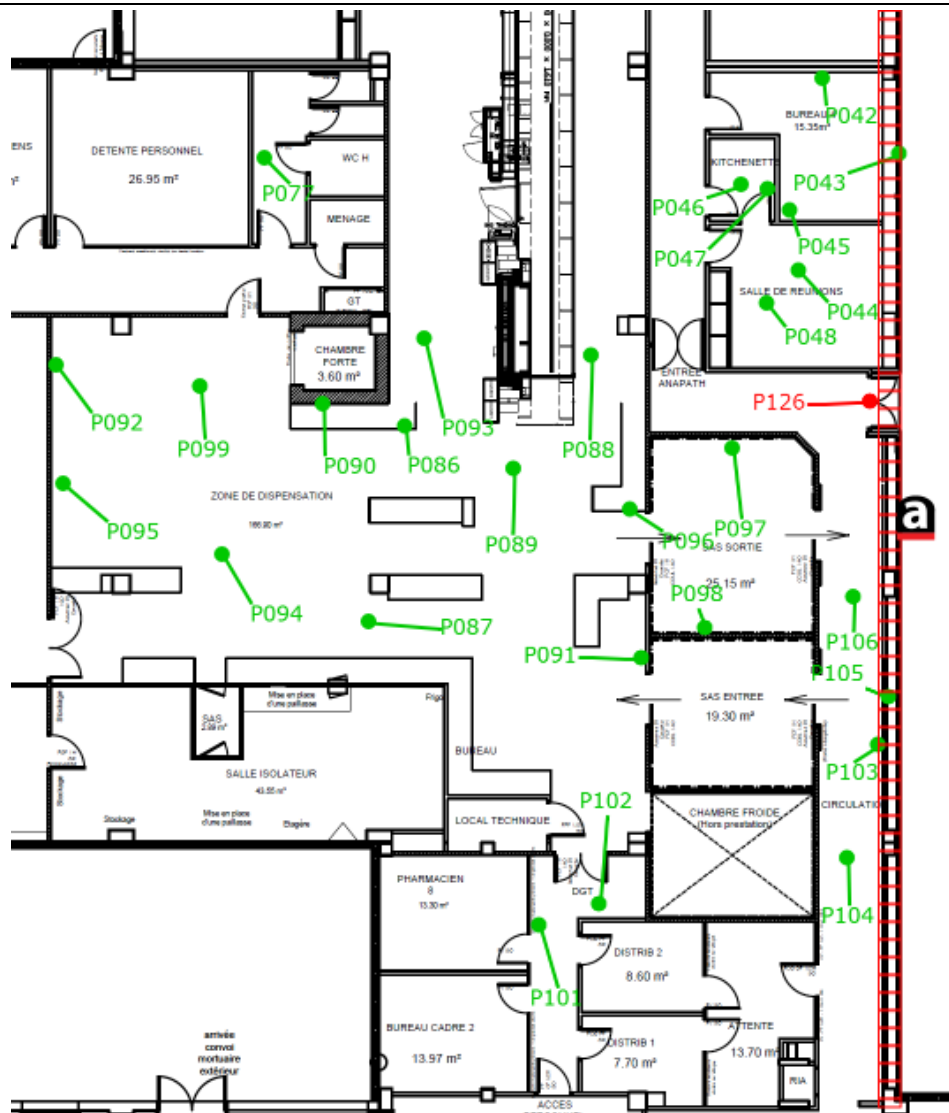
Présence d'amiante

25 Avenue Pierre Mendès France,
76290 MONTIVILLIERS

DIA-CST04-2602-033

Monsieur Arthur CORGIE

Plans PHARMACIE PART 2



Titre

Matériaux et produits contenant de l'amiante

Joints de mastic de vitrage
P126 (notamment châssis aluminium)

Matériaux et produits sans amiante

P042 Linoléum	P043 Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
P044 Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	P045 Panneaux et plaques
P046 Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	P047 Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage
P048 Linoléum	P077 Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage
P106 Panneaux collés vissés ou cloués	P105 Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
P104 Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	P103 Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage
P102 Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	P101 Linoléum
P099 Flocages	P098 Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage
P097 Panneaux et plaques	P096 Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
P095 Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	P094 Panneaux collés vissés ou cloués
P093 Panneaux collés vissés ou cloués	P092 Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
P091 Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	P090 Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage
P089 Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	P088 Linoléum
P087 Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	P086 Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage

Zone présentant des similitudes d'ouvrage

ZPSO #126 Joints de mastic de menuiseries aluminium

25 Avenue Pierre Mendès France,
76290 MONTIVILLIERS

DIA-CST04-2602-033
Réf. : DIA-CST04-2602-033 - Réf. client : Bon de commande N° 43344
CABINET NORMANDE D'EXPERTISE - 10 Rue Louis Philippe - 76600 LE HAVRE - 02 35 42 28 10 - SIRET : 434 008 645 00039

Monsieur Arthur CORGIE

Rapport Amiante : 69
/ 159
Date : 69 / 167

ZPSO #126 - Joints de mastic de menuiseries aluminium

Présence d'amiante

Rapport Amiante : 71 / 159
Dossier : 71 / 167

19. Investigations complémentaires à mener

Sans Objet.

20. Documentation disponible

Type de document technique	Nom du document technique	Date	Opérateur et société	Utilisable
Date de délivrance du permis de construire - les années de construction - modifications - réhabilitation				Non fourni
Destination des locaux (actuelles et passées)	Plans actuel des locaux	02/03/2026	Arthur Corgie	Oui Plans de situation actuel des locaux visités
Documents concernant la construction - les caractéristiques particulières des locaux - les modifications survenues dans les locaux - les dates et la nature des travaux réalisés (réparations - restaurations - entretiens - réhabilitation - ...)				Non fourni
Eléments d'information nécessaire à l'accès aux différentes parties de l'immeuble bâti en toute sécurité				Non fourni
Liste des immeubles ou parties d'immeuble bâtis concernés				Non fourni
Plans ou croquis à jour de l'immeuble bâti	Plans de projet	02/03/2026	Arthur Corgie	Oui Plans de projet des travaux et plans de situation actuel des locaux.
Programme détaillé des travaux				Non fourni
Rapports antérieurs amiante				Non fourni

[*] Le donneur d'ordre doit établir et finaliser ce document à l'aide de l'opérateur de repérage. Ce document, relatif à l'opération de recherche des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, doit notamment tenir compte des modalités d'accès des locaux.

21. Observations

Sans Objet.

22. Modalités de repérage

Le repérage avant travaux des matériaux et produits contenant de l'amiante, d'après l'arrêté du 23 janvier 2020 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, porte sur les produits et matériaux incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble suivant la liste définie en annexe I de l'arrêté précité (voir conditions particulières du présent document).

Le repérage est réalisé si possible après évacuation et enlèvement des mobiliers des parties du bâtiment concernées par les travaux, de manière que tous les composants soient accessibles.

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe I de l'arrêté du 23 janvier 2020 et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection de l'ouvrage est exhaustive au regard du programme des travaux. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers (les plénums, gaines techniques, gaines maçonnées, joints de cloisons et cloisons démontables par exemple doivent être examinés).

Le repérage ne se limite pas à la zone où les travaux sont envisagés. Il s'étend aux locaux contigus et à ceux des niveaux inférieurs.

Lorsque l'opérateur de repérage a la connaissance des matériaux ou produits qui contiennent effectivement de l'amiante, il peut revenir sur site pour estimer leurs quantités. Les quantités données dans ce rapport sont estimatives et sont données à titre indicatives.

23. Conditions particulières d'exécution

Liste des matériaux à repérer dans le cadre du repérage amiante avant travaux (liste non exhaustive)
(Annexe I : Liste minimale des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer de l'arrêté du 23 janvier 2020 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis)

Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	
Ouvrages ou Composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder
Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment [y compris plaques « sous tuiles »] - Plaques en matériaux bitumineux - Revêtements anti-condensation sous bac acier
Ardoises, bardeaux bitumineux	Ardoises composites hors fibrociment, Ardoises en fibrociment - Bardeaux bitumineux (« shingles »).
Éléments de sous-toiture	Pare-vapeur, pare pluie - Isolants fibreux en sous toiture - Flocages, enduits projetés
Éléments associés à la toiture	Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation - Conduits d'eaux pluviales - Garnissage des joints de dilatation - Joints de dilatation - Couvre-joints - Tresses d'étanchéité à l'air - Éléments complémentaires de toiture (chéneaux, rives, closoirs, faitages, mitres, costières, etc.) - Jonctions bitumineuses - Solins en fibre ciment - Colle des solins en fibre ciment
Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes,

Fenêtres de toit, lanterneaux, verrières	lés...], écrans de semi-indépendance, pare-vapeur - Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...) - Parties planes ou relevés : complexes asphaltés - Colles, produits d'accrochage Mastics (vitriers, bitumineux...) - Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature - Garnitures de friction sur fenêtres basculantes
--	---

Parois verticales extérieures et Façades

Ouvrages ou Composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage - Ardoises composites hors fibrociment - Ardoises en fibrociment - Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics, tresses - Revêtements intérieurs anti-condensation (hors peintures) - Peintures des bardages métalliques Flocages, enduits projetés - Carton-amiante - Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs - Revêtements plastiques épais (RPE) - Peintures sur béton - Enduits pelliculaires de lissage/débullage - Colles et joints (faïence, pâte de verre, carrelage), ragréages, primaires d'accrochage, Imperméabilisants - Éléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire - Garnissage des joints de dilatation - Joints de dilatation - Couvre-joints - Appuis de fenêtres en fibres-ciment
Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) - Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure - Garnitures de friction sur fenêtres basculantes - Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres, etc.) - Peintures décoratives
Éléments associés aux façades	Conduits de fumées, de cheminée, de ventilation - Conduits d'eaux (pluviales et usées) - Éléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches

Parois verticales intérieures

Ouvrages ou Composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder
Murs et cloisons maçonnés	Flocages. - Enduits à base de plâtre ou ciment ou projetés, lissés ou talochés - Enduits de ragréage, débullage, lissage - Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupe-feu - Fourreaux (carton, fibres ciment...)
Poteaux	Flocages. - Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage) - Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison - Entourages de poteau (carton-amiante, fibres-ciment, matériaux sandwich...), coffrages perdus
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non - Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés - Flocages - Plots de colle fixant les cloisons au mur - Bandes calicot - enduits de jointoiement des plaques de plâtre - Sous couches des tissus muraux - Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac - Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment

Gaines et coffres verticaux	IGH et ERP) : tresse, carton, fibres-ciment - Flocages - Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés) - Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage) - Bandes calicot - enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné - Panneaux (fibres-ciment, ...) - Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris oculus, et sur serrurerie) - Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakélite - Isolants intérieurs des portes
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles - Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment - Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage - Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...) - Revêtements bitumineux - Peintures intumescentes

Plafonds et faux plafond

Ouvrages ou Composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder
Plafonds.	Flocages. - Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés - Panneaux collés vissés ou cloués - Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite) - Bandes calicot - Enduits de jointoiement des plaques de plâtre - Sous couches des tissus muraux - Peintures intumescentes - Revêtements bitumineux - Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...) - Résines - Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage
Poutres et charpentes	Flocages - Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés) - Entourages de poutres (carton-amiante, fibres-ciment, matériaux sandwich) - Peintures intumescentes - Revêtements bitumineux - Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...) - Jonctions avec la façade, calfeutrements, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure) -
Gaines et coffres horizontaux.	Flocages - Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés) - Bandes calicot - Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné - Panneaux (fibres-ciment, ...) - Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
Faux plafonds	Panneaux et plaques. - Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux - Pare vapeur - Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond - Écrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur) -
Suspentes et contrevents	Flocage - Protections en plâtre - Peintures intumescentes

Planchers et planchers techniques

Ouvrages ou Composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder
Revêtements de sols	Dalles de sol - Nez de marche - Dalles moquettes

	avec entre couche noire - Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples - Colles bitumineuses - Colles non bitumineuses - Moquette - Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.) - Peintures de sol - Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage - Revêtements de sols sportifs - Joints de dilatation et d'assemblage - Joints de cantonnement sur faux planchers - Enduit de cuvelage - Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment
--	---

Conduits et accessoires intérieurs

Ouvrages ou Composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...) - Matelas - Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage - Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides - Rubans adhésifs - Mastics - Conduits en fibres-ciment, manchons - Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage) - Tresses dans câbles électriques d'alimentation, (notamment de secours, souvent orange), résistants au feu
Clapets/volets coupe-feu.	Clapets (tunnels, lames, joints) - Volets coupe-feu y compris ossature - Rebouchages et calfeutrements de clapets et volets coupe-feu
Vide-ordures.	Conduits et vidoirs en fibres-ciment - Joints d'étanchéité des trappes

Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

Ouvrages ou Composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder
Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières - Panneaux des cloisons palières
Parois des équipements	Plaques, panneaux décoratifs (habillages cabines, joues des escaliers mécaniques...) - Calfeutrement entre mur et plancher (joint, bourre) - Isolants - Colles - Joints
Matériels en machinerie	Freins d'ascenseurs - Éléments de protection contre les arcs électriques intégrés dans des équipements de type contacteurs, sélecteurs, coupe-circuits... - Tresses - Joints plats

Équipements divers et accessoires

Ouvrages ou Composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder
Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois, à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Flocages - Bourres - Tresses - Calorifugeages - Joints d'étanchéité, joints plats prédécoupés pour brides - Dispositifs anti-condensation (peintures, films, etc.) - Tissus, soufflets amortisseurs acoustiques.
Convecteurs et radiateurs électriques	Isolants thermiques cartonnés - Tresses des diffuseurs
Fusibles à broche	Carton, tresse
Canalisations électriques préfabriquées	Isolants
Coffres-forts	Portes et parois

Portes de placard, baignoires et éviers métalliques
Jardinières, bac à sable incendie

Plaques souples bitumineuses anti vibratiles
Éléments en fibres-ciment

Fondations et soubassements

Ouvrages ou Composants de la construction

Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder

Étanchéité des murs enterrés

Enduits bitumineux des ouvrages enterrés

Parois verticales et horizontales enterrées

Joint de fractionnement, de rupture, de dilatation

Conduits et fourreaux

Fourreaux en fibres-ciment dans maçonnerie

Aménagements, voiries et réseaux divers

Ouvrages ou Composants de la construction

Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder

Conduits, Siphons

Éléments de canalisations enterrés en fibres-ciment

Voiries

Enrobés bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume), asphaltes

Espaces sportifs

Revêtements de sols

Aménagements extérieurs

Éléments en fibres-ciment (jardinières, bordures...)

Le repérage amiante en cas de démolition peut donner lieu à des démontages et sondages destructifs.

Annexe 1 : Procès-verbaux d'analyse et documents utiles à la compréhension du présent rapport



Analyses pour le Bâtiment

CABINET NORMAND D'EXPERTISE
Monsieur Arthur CORGIE
10 rue louis philippe
76600 LE HAVRE

Notre référence : AR-26-HB-014178-01

Numéro de dossier : 26N007887

Référence de dossier : DIA-CST04-2602-033

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 26N007887-001 - Référence DIA-CST04-2602-033-001 *Revêtement de sol Linoléum Linoléum collé*
Pièce concernée : Bureau 3, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26N007887-002 - Référence DIA-CST04-2602-033-002 *Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Plaques ondulées en fibres-ciment*
Pièce concernée : Bureau 3 – Couche à analyser : Plaques ondulées en fibres-ciment, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26N007887-003 - Référence DIA-CST04-2602-033-003 *Murs et cloisons maçonnés Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Plâtre tapissé*
Pièce concernée : Bureau 3 – Couche à analyser : Plâtre tapissé, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26N007887-004 - Référence DIA-CST04-2602-033-004 *Faux plafonds Panneaux et plaques Plaques de faux plafonds*
Pièce concernée : Bureau 3 – Couche à analyser : Plaques de faux plafonds, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26N007887-005 - Référence DIA-CST04-2602-033-005 *Revêtement de sol Linoléum Linoléum collé*
Pièce concernée : Bureau 2, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26N007887-006 - Référence DIA-CST04-2602-033-006 *Murs et cloisons maçonnés Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Plâtre tapissé*
Pièce concernée : Bureau 2 – Couche à analyser : Plâtre tapissé, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

- N° 26N007887-007 - Référence DIA-CST04-2602-033-007 Faux plafonds Panneaux et plaques
Plaques de faux plafonds Pièce concernée : Bureau 2 – Couche à analyser : Plaques de faux plafonds,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26N007887-008 - Référence DIA-CST04-2602-033-008 Cloisons sèches (assemblées,
préfabriquées) Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Plaques de plâtre
tapissée Pièce concernée : Bureau 2 – Couche à analyser : Plaques de plâtre tapissée, prélevé par vos
soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26N007887-009 - Référence DIA-CST04-2602-033-009 Revêtement de sol Linoléum Linoléum collé
Pièce concernée : Bureau 1 – Couche à analyser : Linoléum collé, prélevé par vos soins, et analysé par
GRAND EST ANALYSES

- N° 26N007887-010 - Référence DIA-CST04-2602-033-010 Murs et cloisons maçonnés Enduits à base
de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Plâtre tapissé Pièce concernée : Bureau 1 – Couche à
analyser : Plâtre tapissé, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26N007887-011 - Référence DIA-CST04-2602-033-011 Faux plafonds Panneaux et plaques
Plaques de faux plafonds Pièce concernée : Bureau 1 – Couche à analyser : Plaques de faux plafonds,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26N007887-012 - Référence DIA-CST04-2602-033-012 Revêtements de sols Colles et joints de
carrelage, ragréages, primaires d'accrochage Carrelage Pièce concernée : Couloir, prélevé par vos
soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26N007887-013 - Référence DIA-CST04-2602-033-013 Revêtements de sols Colles et joints de
carrelage, ragréages, primaires d'accrochage Carrelage Pièce concernée : Couloir, prélevé par vos
soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26N007887-014 - Référence DIA-CST04-2602-033-014 Revêtements de murs, poteaux, cloisons,
gaines, coffres Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage Plinthes
Pièce concernée : Couloir, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26N007887-015 - Référence DIA-CST04-2602-033-015 Revêtements de murs, poteaux, cloisons,
gaines, coffres Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage Plinthes
Pièce concernée : Couloir, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

- N° 26N007887-016 - Référence DIA-CST04-2602-033-016 Murs et cloisons maçonnés Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Plâtre peint Pièce concernée : Couloir – Couche à analyser : Plâtre peint, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26N007887-017 - Référence DIA-CST04-2602-033-017 Faux plafonds Panneaux et plaques Plaques de faux plafonds Pièce concernée : Couloir – Couche à analyser : Plaques de faux plafonds, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26N007887-018 - Référence DIA-CST04-2602-033-018 Faux plafonds Panneaux et plaques Plaques de faux plafonds Pièce concernée : Couloir – Couche à analyser : Plaques de faux plafonds, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26N007887-019 - Référence DIA-CST04-2602-033-019 Revêtements de sols Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage Carrelage Pièce concernée : Secrétariat – Couche à analyser : Carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26N007887-020 - Référence DIA-CST04-2602-033-020 Revêtement de sol Dalles Plastique Dalles Plastique collées Pièce concernée : Secrétariat – Couche à analyser : Dalles Plastique collées, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26N007887-021 - Référence DIA-CST04-2602-033-021 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage Plinthes Pièce concernée : Secrétariat – Couche à analyser : Plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26N007887-022 - Référence DIA-CST04-2602-033-022 Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Plaques de plâtre tapissée Pièce concernée : Secrétariat – Couche à analyser : Plaques de plâtre tapissée, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26N007887-023 - Référence DIA-CST04-2602-033-023 Murs et cloisons maçonnés Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Plâtre tapissé Pièce concernée : Secrétariat – Couche à analyser : Plâtre tapissé, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26N007887-024 - Référence DIA-CST04-2602-033-024 Faux plafonds Panneaux et plaques Plaques de faux plafonds Pièce concernée : Secrétariat – Couche à analyser : Plaques de faux plafonds, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

- N° 26N007887-025 - Référence DIA-CST04-2602-033-025 *Revêtements de sols Colles non bitumineuses Carrelage Pièce concernée : Salle technique 3 Umologie – Couche à analyser : Carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES*

- N° 26N007887-026 - Référence DIA-CST04-2602-033-026 *Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage Plinthes Pièce concernée : Salle technique 3 Umologie – Couche à analyser : Plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES*

- N° 26N007887-027 - Référence DIA-CST04-2602-033-027 *Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Bandes calicot Bandes plaques de plâtre Pièce concernée : Salle technique 3 Umologie – Couche à analyser : Bandes plaques de plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES*

- N° 26N007887-028 - Référence DIA-CST04-2602-033-028 *Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Plâtre peint Pièce concernée : Salle technique 3 Umologie – Couche à analyser : Plâtre peint, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES*

- N° 26N007887-029 - Référence DIA-CST04-2602-033-029 *Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage Faïence Pièce concernée : Salle technique 3 Umologie – Couche à analyser : Faïence, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES*

- N° 26N007887-030 - Référence DIA-CST04-2602-033-030 *Faux plafonds Panneaux et plaques Plaques de faux plafonds Pièce concernée : Salle technique 3 Umologie – Couche à analyser : Plaques de faux plafonds, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES*

- N° 26N007887-031 - Référence DIA-CST04-2602-033-031 *Revêtements de sols Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage Carrelage Pièce concernée : Automate – Couche à analyser : Carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES*

- N° 26N007887-032 - Référence DIA-CST04-2602-033-032 *Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage Plinthes Pièce concernée : Automate – Couche à analyser : Plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES*

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

- N° 26N007887-033 - Référence DIA-CST04-2602-033-033 Murs et cloisons maçonnés Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Plâtre peint Pièce concernée : Automate – Couche à analyser : Plâtre peint, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26N007887-034 - Référence DIA-CST04-2602-033-034 Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Bandes calicot Bandes plaques de plâtre Pièce concernée : Automate – Couche à analyser : Bandes plaques de plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26N007887-035 - Référence DIA-CST04-2602-033-035 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage Faïence Pièce concernée : Automate – Couche à analyser : Faïence, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26N007887-036 - Référence DIA-CST04-2602-033-036 Faux plafonds Panneaux et plaques Plaques de faux plafonds Pièce concernée : Automate – Couche à analyser : Plaques de faux plafonds, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26N007887-037 - Référence DIA-CST04-2602-033-037 Faux plafonds Panneaux et plaques Plaques de faux plafonds Pièce concernée : Cytotechnicienne – Couche à analyser : Plaques de faux plafonds, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26N007887-038 - Référence DIA-CST04-2602-033-038 Revêtement de sol Linoléum Linoléum collé Pièce concernée : Cytotechnicienne, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26N007887-039 - Référence DIA-CST04-2602-033-039 Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Plaques de plâtre tapissée Pièce concernée : Cytotechnicienne – Couche à analyser : Plaques de plâtre tapissée, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26N007887-040 - Référence DIA-CST04-2602-033-040 Revêtement de sol Linoléum Linoléum collé Pièce concernée : Surveillante – Couche à analyser : Linoléum collé, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26N007887-041 - Référence DIA-CST04-2602-033-041 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage Faïence Pièce concernée : Surveillante – Couche à analyser : Faïence, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

- N° 26N007887-042 - Référence DIA-CST04-2602-033-042 Revêtement de sol Linoléum Linoléum collé
Pièce concernée : Bureau 4 – Couche à analyser : Linoléum collé, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26N007887-043 - Référence DIA-CST04-2602-033-043 Murs et cloisons maçonnés Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Plâtre tapissé Pièce concernée : Bureau 4 – Couche à analyser : Plâtre tapissé, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26N007887-044 - Référence DIA-CST04-2602-033-044 Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Plaques de plâtre tapissée Pièce concernée : Bureau 4 – Couche à analyser : Plaques de plâtre tapissée, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26N007887-045 - Référence DIA-CST04-2602-033-045 Faux plafonds Panneaux et plaques Plaques de faux plafonds Pièce concernée : Bureau 4 – Couche à analyser : Plaques de faux plafonds, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26N007887-046 - Référence DIA-CST04-2602-033-046 Revêtements de sols Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage Carrelage Pièce concernée : Kitchenette – Couche à analyser : Carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26N007887-047 - Référence DIA-CST04-2602-033-047 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage Plinthes Pièce concernée : Kitchenette – Couche à analyser : Plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26N007887-048 - Référence DIA-CST04-2602-033-048 Revêtement de sol Linoléum Linoléum collé Pièce concernée : Salle de réunion – Couche à analyser : Linoléum collé, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26N007887-049 - Référence DIA-CST04-2602-033-049 Revêtements de sols Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage Carrelage Pièce concernée : Laverie – Couche à analyser : Carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26N007887-050 - Référence DIA-CST04-2602-033-050 Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Plaques de plâtre peinte Pièce concernée : Laverie – Couche à analyser : Plaques de plâtre peinte, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

- N° 26N007887-051 - Référence DIA-CST04-2602-033-051 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage Faïence Pièce concernée : Laverie – Couche à analyser : Faïence, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26N007887-052 - Référence DIA-CST04-2602-033-052 Revêtements de sols Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage Carrelage Pièce concernée : Vest F – Couche à analyser : Carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26N007887-053 - Référence DIA-CST04-2602-033-053 Revêtements de sols Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage Carrelage Pièce concernée : Vest F – Couche à analyser : Carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26N007887-054 - Référence DIA-CST04-2602-033-054 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage Plinthes Pièce concernée : Vest F – Couche à analyser : Plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26N007887-055 - Référence DIA-CST04-2602-033-055 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage Plinthes Pièce concernée : Vest F – Couche à analyser : Plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26N007887-056 - Référence DIA-CST04-2602-033-056 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage Faïence Pièce concernée : Vest F – Couche à analyser : Faïence, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26N007887-057 - Référence DIA-CST04-2602-033-057 Revêtements de sols Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage Carrelage Pièce concernée : Photos – Couche à analyser : Carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26N007887-058 - Référence DIA-CST04-2602-033-058 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage Plinthes Pièce concernée : Photos – Couche à analyser : Plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

- N° 26N007887-059 - Référence DIA-CST04-2602-033-059 *Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage Faïence* Pièce concernée : Photos – Couche à analyser : Faïence, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26N007887-060 - Référence DIA-CST04-2602-033-060 *Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Bandes calicot Bandes plaques de plâtre* Pièce concernée : Photos – Couche à analyser : Bandes plaques de plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26N007887-061 - Référence DIA-CST04-2602-033-061 *Murs et cloisons maçonnés Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Plâtre peint* Pièce concernée : Vest F – Couche à analyser : Plâtre peint, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26N007887-062 - Référence DIA-CST04-2602-033-062 *Revêtements de sols Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage Carrelage* Pièce concernée : Zone d'arrivée et de contrôle – Couche à analyser : Carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26N007887-063 - Référence DIA-CST04-2602-033-063 *Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage Plinthes* Pièce concernée : Zone d'arrivée et de contrôle – Couche à analyser : Plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26N007887-064 - Référence DIA-CST04-2602-033-064 *Murs et cloisons maçonnés Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Plâtre tapissé* Pièce concernée : Zone d'arrivée et de contrôle – Couche à analyser : Plâtre tapissé, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26N007887-065 - Référence DIA-CST04-2602-033-065 *Faux plafonds Panneaux et plaques Plaques de faux plafonds* Pièce concernée : Zone d'arrivée et de contrôle – Couche à analyser : Plaques de faux plafonds, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26N007887-066 - Référence DIA-CST04-2602-033-066 *Revêtement de sol Linoléum Linoléum collé* Pièce concernée : Accueil/Secrétariat – Couche à analyser : Linoléum collé, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26N007887-067 - Référence DIA-CST04-2602-033-067 *Murs et cloisons maçonnés Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Plâtre tapissé* Pièce concernée : Accueil/Secrétariat – Couche à analyser : Plâtre tapissé, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 26N007887-068 - Référence DIA-CST04-2602-033-068 Faux plafonds Panneaux et plaques
Plaques de faux plafonds Pièce concernée : Accueil/Secrétariat – Couche à analyser : Plaques de faux
plafonds, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26N007887-069 - Référence DIA-CST04-2602-033-069 Revêtement de sol Linoléum Linoléum collé
Pièce concernée : Pharmacien 3 – Couche à analyser : Linoléum collé, prélevé par vos soins, et analysé
par GRAND EST ANALYSES

- N° 26N007887-070 - Référence DIA-CST04-2602-033-070 Revêtements de sols Colles et joints de
carrelage, ragréages, primaires d'accrochage Carrelage sous linoléum Pièce concernée : Pharmacien 1 –
Couche à analyser : Carrelage sous linoléum, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST
ANALYSES

- N° 26N007887-071 - Référence DIA-CST04-2602-033-071 Murs et cloisons maçonnés Enduits à base
de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Plâtre tapissé Pièce concernée : Pharmacien 1 – Couche
à analyser : Plâtre tapissé, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26N007887-072 - Référence DIA-CST04-2602-033-072 Faux plafonds Panneaux et plaques
Plaques de faux plafonds Pièce concernée : Pharmacien 1 – Couche à analyser : Plaques de faux
plafonds, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26N007887-073 - Référence DIA-CST04-2602-033-073 Revêtement de sol Linoléum Linoléum collé
Pièce concernée : Pharmacien 4 – Couche à analyser : Linoléum collé, prélevé par vos soins, et analysé
par GRAND EST ANALYSES

- N° 26N007887-074 - Référence DIA-CST04-2602-033-074 Revêtements de sols Colles et joints de
carrelage, ragréages, primaires d'accrochage Carrelage sous linoléum Pièce concernée : Pharmacien 4
– Couche à analyser : Carrelage sous linoléum, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST
ANALYSES

- N° 26N007887-075 - Référence DIA-CST04-2602-033-075 Murs et cloisons maçonnés Enduits à base
de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Plâtre tapissé Pièce concernée : Pharmacien 4 – Couche
à analyser : Plâtre tapissé, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26N007887-076 - Référence DIA-CST04-2602-033-076 Faux plafonds Panneaux et plaques
Plaques de faux plafonds Pièce concernée : Pharmacien 4 – Couche à analyser : Plaques de faux
plafonds, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

- N° 26N007887-077 - Référence DIA-CST04-2602-033-077 *Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage Faïence*
Pièce concernée : WC – Couche à analyser : Faïence, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26N007887-078 - Référence DIA-CST04-2602-033-078 *Revêtement de sol Linoléum Linoléum collé*
Pièce concernée : Bureau Cadre 1 – Couche à analyser : Linoléum collé, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26N007887-079 - Référence DIA-CST04-2602-033-079 *Revêtements de sols Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage Carrelage sous linoléum* Pièce concernée : Bureau Cadre 1 – Couche à analyser : Carrelage sous linoléum, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26N007887-080 - Référence DIA-CST04-2602-033-080 *Murs et cloisons maçonnés Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Plâtre tapissé* Pièce concernée : Bureau Cadre 1 – Couche à analyser : Plâtre tapissé, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26N007887-081 - Référence DIA-CST04-2602-033-081 *Plafonds Panneaux collés vissés ou cloués Plaques de faux plafonds* Pièce concernée : Bureau Cadre 1 – Couche à analyser : Plaques de faux plafonds, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26N007887-082 - Référence DIA-CST04-2602-033-082 *Revêtements de sols Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage Carrelage* Pièce concernée : Local stockeur – Couche à analyser : Carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26N007887-083 - Référence DIA-CST04-2602-033-083 *Murs et cloisons maçonnés Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Plâtre tapissé* Pièce concernée : Local stockeur – Couche à analyser : Plâtre tapissé, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26N007887-084 - Référence DIA-CST04-2602-033-084 *Faux plafonds Panneaux et plaques Plaques de faux plafonds* Pièce concernée : Local stockeur – Couche à analyser : Plaques de faux plafonds, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26N007887-085 - Référence DIA-CST04-2602-033-085 *Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage Plinthes*
Pièce concernée : Local stockeur – Couche à analyser : Plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

- N° 26N007887-086 - Référence DIA-CST04-2602-033-086 *Revêtements de sols Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage Carrelage Pièce concernée : Zone de dispensation – Couche à analyser : Carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES*

- N° 26N007887-087 - Référence DIA-CST04-2602-033-087 *Revêtements de sols Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage Carrelage Pièce concernée : Zone de dispensation – Couche à analyser : Carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES*

- N° 26N007887-088 - Référence DIA-CST04-2602-033-088 *Revêtement de sol Linoléum Linoléum collé Pièce concernée : Zone de dispensation – Couche à analyser : Linoléum collé, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES*

- N° 26N007887-089 - Référence DIA-CST04-2602-033-089 *Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage Plinthes Pièce concernée : Zone de dispensation – Couche à analyser : Plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES*

- N° 26N007887-090 - Référence DIA-CST04-2602-033-090 *Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage Plinthes Pièce concernée : Zone de dispensation – Couche à analyser : Plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES*

- N° 26N007887-091 - Référence DIA-CST04-2602-033-091 *Murs et cloisons maçonnés Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Plâtre tapissé Pièce concernée : Zone de dispensation – Couche à analyser : Plâtre tapissé, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES*

- N° 26N007887-092 - Référence DIA-CST04-2602-033-092 *Murs et cloisons maçonnés Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Plâtre tapissé Pièce concernée : Zone de dispensation – Couche à analyser : Plâtre tapissé, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES*

- N° 26N007887-093 - Référence DIA-CST04-2602-033-093 *Plafonds Panneaux collés vissés ou cloués Plaques de faux plafonds Pièce concernée : Zone de dispensation – Couche à analyser : Plaques de faux plafonds, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES*

- N° 26N007887-094 - Référence DIA-CST04-2602-033-094 *Plafonds Panneaux collés vissés ou cloués Plaques de faux plafonds Pièce concernée : Zone de dispensation – Couche à analyser : Plaques de faux plafonds, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES*

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

- N° 26N007887-095 - Référence DIA-CST04-2602-033-095 *Revêtements de sols Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage Carrelage* Pièce concernée : *Sas sortie – Couche à analyser : Carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26N007887-096 - Référence DIA-CST04-2602-033-096 *Murs et cloisons maçonnés Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Plâtre tapissé* Pièce concernée : *Sas sortie – Couche à analyser : Plâtre tapissé*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26N007887-097 - Référence DIA-CST04-2602-033-097 *Faux plafonds Panneaux et plaques Plaques de faux plafonds* Pièce concernée : *Sas sortie – Couche à analyser : Plaques de faux plafonds*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26N007887-098 - Référence DIA-CST04-2602-033-098 *Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage Plinthes* Pièce concernée : *Sas sortie – Couche à analyser : Plinthes*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26N007887-099 - Référence DIA-CST04-2602-033-099 *Plafonds Flocages Flocages* Pièce concernée : *Zone de dispensation – Couche à analyser : Flocages*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26N007887-100 - Référence DIA-CST04-2602-033-100 *Plafonds Flocages Flocages* Pièce concernée : *Local stockeur – Couche à analyser : Flocages*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26N007887-101 - Référence DIA-CST04-2602-033-101 *Revêtement de sol Linoléum Linoléum collé* Pièce concernée : *Attente – Couche à analyser : Linoléum collé*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26N007887-102 - Référence DIA-CST04-2602-033-102 *Murs et cloisons maçonnés Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Plâtre tapissé* Pièce concernée : *Attente – Couche à analyser : Plâtre tapissé*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26N007887-103 - Référence DIA-CST04-2602-033-103 *Revêtements de sols Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage Carrelage* Pièce concernée : *Circulation – Couche à analyser : Carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 26N007887-104 - Référence DIA-CST04-2602-033-104 *Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage Plinthes*
Pièce concernée : *Circulation – Couche à analyser : Plinthes*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26N007887-105 - Référence DIA-CST04-2602-033-105 *Murs et cloisons maçonnés Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Plâtre tapissé*
Pièce concernée : *Circulation – Couche à analyser : Plâtre tapissé*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26N007887-106 - Référence DIA-CST04-2602-033-106 *Plafonds Panneaux collés vissés ou cloués Plaques de faux plafonds*
Pièce concernée : *Circulation – Couche à analyser : Plaques de faux plafonds*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26N007887-107 - Référence DIA-CST04-2602-033-107 *Menuiseries extérieures Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure Comprimande*
Pièce concernée : *Façades – Couche à analyser : Comprimande*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26N007887-108 - Référence DIA-CST04-2602-033-108 *Menuiseries extérieures Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure Comprimande*
Pièce concernée : *Façades – Couche à analyser : Comprimande*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26N007887-109 - Référence DIA-CST04-2602-033-109 *Menuiseries extérieures Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure Comprimande*
Pièce concernée : *Façades – Couche à analyser : Comprimande*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26N007887-110 - Référence DIA-CST04-2602-033-110 *Menuiseries extérieures Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure Comprimande*
Pièce concernée : *Façades – Couche à analyser : Comprimande*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

GEA (GRAND EST ANALYSES)

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT NORD SAS**
Réception résultat
EUROFINS ABN
557 chemin de Noyelles
Parc du Pommier
62110 HENIN BEAUMONT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-Z4-002648-01 Date d'émission de rapport : 26/02/2026 13:16 Page 1/55
Dossier N° : 26GE001844 Date de réception : 24/02/2026 Date d'analyse : 25/02/2026
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GE001844 Référence de suivi du dossier N° : 26N007887
Reçu au laboratoire le : 24/02/2026 Date de réception : 23/02/2026
Date d'analyse : 25/02/2026
Référence dossier Client: DIA-CST04-2602-033
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	26N007887-001 - DIA-CST04-2602-03 3-001 Revêtement de sol Linoléum Linoléum collé Pièce concernée : Bureau 3	Matériau souple de type revêtement de sol (blanc) ; matériau de type colle (jaune)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	26N007887-002 - DIA-CST04-2602-03 3-002 Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Plaques ondulées en fibres-ciment Pièce concernée : Bureau 3 - Couche à analyser : Plaques ondulées en fibres-ciment	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
1-6977
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-Z4-002648-01 Date d'émission de rapport : 26/02/2026 13:16 Page 2/55
 Dossier N° : 26GE001844 Date de réception : 24/02/2026 Date d'analyse : 25/02/2026
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GE001844 Référence de suivi du dossier N° : 26N007887
 Reçu au laboratoire le : 24/02/2026 Date de réception : 23/02/2026
 Date d'analyse : 25/02/2026
 Référence dossier Client: DIA-CST04-2602-033

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003	26N007887-003 - DIA-CST04-2602-03 3-003 Murs et cloisons maçonnés Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Plâtre tapissé Pièce concernée : Bureau 3 – Couche à analyser : Plâtre tapissé	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	26N007887-004 - DIA-CST04-2602-03 3-004 Faux plafonds Panneaux et plaques Plaques de faux plafonds Pièce concernée : Bureau 3 – Couche à analyser : Plaques de faux plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	26N007887-005 - DIA-CST04-2602-03 3-005 Revêtement de sol Linoléum Linoléum collé Pièce concernée : Bureau 2	Matériau souple de type revêtement de sol (brillant) (gris) ; matériau de type colle (blanc)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-Z4-002648-01 Date d'émission de rapport : 26/02/2026 13:16 Page 3/55
 Dossier N° : 26GE001844 Date de réception : 24/02/2026 Date d'analyse : 25/02/2026
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GE001844 Référence de suivi du dossier N° : 26N007887
 Reçu au laboratoire le : 24/02/2026 Date de réception : 23/02/2026
 Date d'analyse : 25/02/2026
 Référence dossier Client: DIA-CST04-2602-033

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006	26N007887-006 - DIA-CST04-2602-03 3-006 Murs et cloisons maçonnés Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Plâtre tapissé Pièce concernée : Bureau 2 – Couche à analyser : Plâtre tapissé	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	26N007887-007 - DIA-CST04-2602-03 3-007 Faux plafonds Panneaux et plaques Plaques de faux plafonds Pièce concernée : Bureau 2 – Couche à analyser : Plaques de faux plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) (clair)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-Z4-002648-01
 Dossier N° : 26GE001844
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GE001844
 Reçu au laboratoire le : 24/02/2026
 Date d'analyse : 25/02/2026
 Référence dossier Client: DIA-CST04-2602-033

Date d'émission de rapport : 26/02/2026 13:16
 Date de réception : 24/02/2026
 Référence de suivi du dossier N° : 26N007887
 Date de réception : 23/02/2026

Page 4/55

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008 (1)	26N007887-008 - DIA-CST04-2602-03 3-008 Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Plaques de plâtre tapissée Pièce concernée : Bureau 2 – Couche à analyser : Plaques de plâtre tapissée	Matériau de type peinture (rouge) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	26N007887-009 - DIA-CST04-2602-03 3-009 Revêtement de sol Linoléum Linoléum collé Pièce concernée : Bureau 1 – Couche à analyser : Linoléum collé	Matériau souple de type dalle de sol (rouge) ; matériau de type colle (jaune) en traces	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-Z4-002648-01 Date d'émission de rapport : 26/02/2026 13:16 Page 5/55
 Dossier N° : 26GE001844 Date de réception : 24/02/2026 Date d'analyse : 25/02/2026
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GE001844 Référence de suivi du dossier N° : 26N007887
 Reçu au laboratoire le : 24/02/2026 Date de réception : 23/02/2026
 Date d'analyse : 25/02/2026
 Référence dossier Client: DIA-CST04-2602-033

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010	26N007887-010 - DIA-CST04-2602-03 3-010 Murs et cloisons maçonnés Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Plâtre tapissé Pièce concernée : Bureau 1 – Couche à analyser : Plâtre tapissé	Matériau de type peinture (rouge) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011	26N007887-011 - DIA-CST04-2602-03 3-011 Faux plafonds Panneaux et plaques Plaques de faux plafonds Pièce concernée : Bureau 1 – Couche à analyser : Plaques de faux plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) (clair)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
012	26N007887-012 - DIA-CST04-2602-03 3-012 Revêtements de sols Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage Carrelage Pièce concernée : Couloir	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (clair) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-Z4-002648-01 Dossier N° : 26GE001844 Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GE001844 Reçu au laboratoire le : 24/02/2026 Date d'analyse : 25/02/2026 Référence dossier Client: DIA-CST04-2602-033	Date d'émission de rapport : 26/02/2026 13:16 Date de réception : 24/02/2026 Référence de suivi du dossier N° : 26N007887 Date de réception : 23/02/2026
--	---

Page 6/55

Date d'analyse : 25/02/2026

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013 (1)	26N007887-013 - DIA-CST04-2602-03 3-013 Revêtements de sols Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage Carrelage Pièce concernée : Couloir	Matériau dur de type carrelage, faïence (tacheté) (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
014	26N007887-014 - DIA-CST04-2602-03 3-014 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage Plinthes Pièce concernée : Couloir	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-Z4-002648-01 Dossier N° : 26GE001844 Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GE001844 Reçu au laboratoire le : 24/02/2026 Date d'analyse : 25/02/2026 Référence dossier Client: DIA-CST04-2602-033	Date d'émission de rapport : 26/02/2026 13:16 Date de réception : 24/02/2026 Référence de suivi du dossier N° : 26N007887 Date de réception : 23/02/2026
--	---

Page 7/55

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015	26N007887-015 - DIA-CST04-2602-03 3-015 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage Plinthes Pièce concernée : Couloir	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
016	26N007887-016 - DIA-CST04-2602-03 3-016 Murs et cloisons maçonnés Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Plâtre peint Pièce concernée : Couloir – Couche à analyser : Plâtre peint	Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-Z4-002648-01 Dossier N° : 26GE001844 Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GE001844 Reçu au laboratoire le : 24/02/2026 Date d'analyse : 25/02/2026 Référence dossier Client: DIA-CST04-2602-033	Date d'émission de rapport : 26/02/2026 13:16 Date de réception : 24/02/2026 Référence de suivi du dossier N° : 26N007887 Date de réception : 23/02/2026
--	---

Page 8/55

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
017	26N007887-017 - DIA-CST04-2602-03 3-017 Faux plafonds Panneaux et plaques Plaques de faux plafonds Pièce concernée : Couloir – Couche à analyser : Plaques de faux plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
018	26N007887-018 - DIA-CST04-2602-03 3-018 Faux plafonds Panneaux et plaques Plaques de faux plafonds Pièce concernée : Couloir – Couche à analyser : Plaques de faux plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-Z4-002648-01 Dossier N° : 26GE001844 Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GE001844 Reçu au laboratoire le : 24/02/2026 Date d'analyse : 25/02/2026 Référence dossier Client: DIA-CST04-2602-033	Date d'émission de rapport : 26/02/2026 13:16 Date de réception : 24/02/2026 Référence de suivi du dossier N° : 26N007887 Date de réception : 23/02/2026
--	---

Page 9/55

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
019	26N007887-019 - DIA-CST04-2602-03 3-019 Revêtements de sols Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage Carrelage Pièce concernée : Secrétariat – Couche à analyser : Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (tacheté) (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et * attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
020	26N007887-020 - DIA-CST04-2602-03 3-020 Revêtement de sol Dalles Plastique Dalles Plastique collées Pièce concernée : Secrétariat – Couche à analyser : Dalles Plastique collées	Matériau souple de type dalle de sol (gris) (clair) ; matériau de type colle (jaune)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et * attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-Z4-002648-01 Date d'émission de rapport : 26/02/2026 13:16 Page 10/55
 Dossier N° : 26GE001844 Date de réception : 24/02/2026 Date d'analyse : 25/02/2026
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GE001844 Référence de suivi du dossier N° : 26N007887
 Reçu au laboratoire le : 24/02/2026 Date de réception : 23/02/2026
 Date d'analyse : 25/02/2026
 Référence dossier Client: DIA-CST04-2602-033

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
021	26N007887-021 - DIA-CST04-2602-03 3-021 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage Plinthes Pièce concernée : Secrétariat – Couche à analyser : Plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé)	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
022	26N007887-022 - DIA-CST04-2602-03 3-022 Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Plaques de plâtre tapissée Pièce concernée : Secrétariat – Couche à analyser : Plaques de plâtre tapissée	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau de type tresse de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / YD8K	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél: 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-Z4-002648-01 Dossier N° : 26GE001844 Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GE001844 Reçu au laboratoire le : 24/02/2026 Date d'analyse : 25/02/2026 Référence dossier Client: DIA-CST04-2602-033	Date d'émission de rapport : 26/02/2026 13:16 Date de réception : 24/02/2026 Référence de suivi du dossier N° : 26N007887 Date de réception : 23/02/2026
--	---

Page 11/55

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
023	26N007887-023 - DIA-CST04-2602-03 3-023 Murs et cloisons maçonnés Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Plâtre tapissé Pièce concernée : Secrétariat – Couche à analyser : Plâtre tapissé	Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type tresse de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et * attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
024	26N007887-024 - DIA-CST04-2602-03 3-024 Faux plafonds Panneaux et plaques Plaques de faux plafonds Pièce concernée : Secrétariat – Couche à analyser : Plaques de faux plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et * attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-Z4-002648-01 Date d'émission de rapport : 26/02/2026 13:16 Page 12/55
 Dossier N° : 26GE001844 Date de réception : 24/02/2026 Date d'analyse : 25/02/2026
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GE001844 Référence de suivi du dossier N° : 26N007887
 Reçu au laboratoire le : 24/02/2026 Date de réception : 23/02/2026
 Date d'analyse : 25/02/2026
 Référence dossier Client: DIA-CST04-2602-033

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
025	26N007887-025 - DIA-CST04-2602-03 3-025 Revêtements de sols Colles non bitumineuses Carrelage Pièce concernée : Salle technique 3 Umologie – Couche à analyser : Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (jaune) ; matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé) en traces	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
026	26N007887-026 - DIA-CST04-2602-03 3-026 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage Plinthes Pièce concernée : Salle technique 3 Umologie – Couche à analyser : Plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau de type peinture (beige)	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé)	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-Z4-002648-01 Dossier N° : 26GE001844 Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GE001844 Reçu au laboratoire le : 24/02/2026 Date d'analyse : 25/02/2026 Référence dossier Client: DIA-CST04-2602-033	Date d'émission de rapport : 26/02/2026 13:16 Date de réception : 24/02/2026 Référence de suivi du dossier N° : 26N007887 Date de réception : 23/02/2026
--	---

Page 13/55

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
027	26N007887-027 - DIA-CST04-2602-03 3-027 Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Bandes calicot Bandes plaques de plâtre Pièce concernée : Salle technique 3 Umologie – Couche à analyser : Bandes plaques de plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) n°2	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / YD8K	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
028	26N007887-028 - DIA-CST04-2602-03 3-028 Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Plâtre peint Pièce concernée : Salle technique 3 Umologie – Couche à analyser : Plâtre peint	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-Z4-002648-01 Dossier N° : 26GE001844 Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GE001844 Reçu au laboratoire le : 24/02/2026 Date d'analyse : 25/02/2026 Référence dossier Client: DIA-CST04-2602-033	Date d'émission de rapport : 26/02/2026 13:16 Date de réception : 24/02/2026 Référence de suivi du dossier N° : 26N007887 Date de réception : 23/02/2026
--	---

Page 14/55

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
029	26N007887-029 - DIA-CST04-2602-03 3-029 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage Faïence Pièce concernée : Salle technique 3 Umologie – Couche à analyser : Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) en traces	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
030	26N007887-030 - DIA-CST04-2602-03 3-030 Faux plafonds Panneaux et plaques Plaques de faux plafonds Pièce concernée : Salle technique 3 Umologie – Couche à analyser : Plaques de faux plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-Z4-002648-01 Date d'émission de rapport : 26/02/2026 13:16 Page 15/55
 Dossier N° : 26GE001844 Date de réception : 24/02/2026 Date d'analyse : 25/02/2026
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GE001844 Référence de suivi du dossier N° : 26N007887
 Reçu au laboratoire le : 24/02/2026 Date de réception : 23/02/2026
 Date d'analyse : 25/02/2026
 Référence dossier Client: DIA-CST04-2602-033

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
031	26N007887-031 - DIA-CST04-2602-03 3-031 Revêtements de sols Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage Carrelage Pièce concernée : Automate – Couche à analyser : Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
032	26N007887-032 - DIA-CST04-2602-03 3-032 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage Plinthes Pièce concernée : Automate – Couche à analyser : Plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) en traces	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-Z4-002648-01 Date d'émission de rapport : 26/02/2026 13:16 Page 16/55
 Dossier N° : 26GE001844 Date de réception : 24/02/2026 Date d'analyse : 25/02/2026
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GE001844 Référence de suivi du dossier N° : 26N007887
 Reçu au laboratoire le : 24/02/2026 Date de réception : 23/02/2026
 Date d'analyse : 25/02/2026
 Référence dossier Client: DIA-CST04-2602-033

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
033	26N007887-033 - DIA-CST04-2602-03 3-033 Murs et cloisons maçonnés Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Plâtre peint Pièce concernée : Automate – Couche à analyser : Plâtre peint	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) n°2	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / YD8K	4 / 4 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
034	26N007887-034 - DIA-CST04-2602-03 3-034 Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Bandes calicot Bandes plaques de plâtre Pièce concernée : Automate – Couche à analyser : Bandes plaques de plâtre	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) n°2 en traces	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / YD8K	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-Z4-002648-01 Date d'émission de rapport : 26/02/2026 13:16 Page 17/55
 Dossier N° : 26GE001844 Date de réception : 24/02/2026 Date d'analyse : 25/02/2026
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GE001844 Référence de suivi du dossier N° : 26N007887
 Reçu au laboratoire le : 24/02/2026 Date de réception : 23/02/2026
 Date d'analyse : 25/02/2026
 Référence dossier Client: DIA-CST04-2602-033

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
035	26N007887-035 - DIA-CST04-2602-03 3-035 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage Faïence Pièce concernée : Automate – Couche à analyser : Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
036	26N007887-036 - DIA-CST04-2602-03 3-036 Faux plafonds Panneaux et plaques Plaques de faux plafonds Pièce concernée : Automate – Couche à analyser : Plaques de faux plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES

42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-Z4-002648-01
 Dossier N° : 26GE001844
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GE001844
 Reçu au laboratoire le : 24/02/2026
 Date d'analyse : 25/02/2026
 Référence dossier Client: DIA-CST04-2602-033

Date d'émission de rapport : 26/02/2026 13:16
 Date de réception : 24/02/2026
 Référence de suivi du dossier N° : 26N007887
 Date de réception : 23/02/2026

Page 18/55

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
037	26N007887-037 - DIA-CST04-2602-03 3-037 Faux plafonds Panneaux et plaques Plaques de faux plafonds Pièce concernée : Cytotechnicienne – Couche à analyser : Plaques de faux plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP * / YD8K	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
038	26N007887-038 - DIA-CST04-2602-03 3-038 Revêtement de sol Linoléum Linoléum collé Pièce concernée : Cytotechnicienne	Matériau souple de type dalle de sol (beige) (clair) ; matériau de type colle (jaune)	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-Z4-002648-01
 Dossier N° : 26GE001844
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GE001844
 Reçu au laboratoire le : 24/02/2026
 Date d'analyse : 25/02/2026
 Référence dossier Client: DIA-CST04-2602-033

Date d'émission de rapport : 26/02/2026 13:16
 Date de réception : 24/02/2026
 Référence de suivi du dossier N° : 26N007887
 Date de réception : 23/02/2026

Page 19/55

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
039	26N007887-039 - DIA-CST04-2602-03 3-039 Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Plaques de plâtre tapissée Pièce concernée : Cytotechnicienne – Couche à analyser : Plaques de plâtre tapissée	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
040	26N007887-040 - DIA-CST04-2602-03 3-040 Revêtement de sol Linoléum Linoléum collé Pièce concernée : Surveillante – Couche à analyser : Linoléum collé	Matériau souple de type dalle de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune)	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-Z4-002648-01
 Dossier N° : 26GE001844
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GE001844
 Reçu au laboratoire le : 24/02/2026
 Date d'analyse : 25/02/2026
 Référence dossier Client: DIA-CST04-2602-033

Date d'émission de rapport : 26/02/2026 13:16
 Date de réception : 24/02/2026
 Référence de suivi du dossier N° : 26N007887
 Date de réception : 23/02/2026

Page 20/55

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
041	26N007887-041 - DIA-CST04-2602-03 3-041 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage Faïence Pièce concernée : Surveillante – Couche à analyser : Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
042	26N007887-042 - DIA-CST04-2602-03 3-042 Revêtement de sol Linoléum Linoléum collé Pièce concernée : Bureau 4 – Couche à analyser : Linoléum collé	Matériau souple de type revêtement de sol (vert)	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-Z4-002648-01 Dossier N° : 26GE001844 Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GE001844 Reçu au laboratoire le : 24/02/2026 Date d'analyse : 25/02/2026 Référence dossier Client: DIA-CST04-2602-033	Date d'émission de rapport : 26/02/2026 13:16 Date de réception : 24/02/2026 Référence de suivi du dossier N° : 26N007887 Date de réception : 23/02/2026
--	---

Page 21/55

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
043	26N007887-043 - DIA-CST04-2602-03 3-043 Murs et cloisons maçonnés Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Plâtre tapissé Pièce concernée : Bureau 4 – Couche à analyser : Plâtre tapissé	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
044	26N007887-044 - DIA-CST04-2602-03 3-044 Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Plaques de plâtre tapissée Pièce concernée : Bureau 4 – Couche à analyser : Plaques de plâtre tapissée	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-Z4-002648-01 Date d'émission de rapport : 26/02/2026 13:16 Page 22/55
 Dossier N° : 26GE001844 Date de réception : 24/02/2026 Date d'analyse : 25/02/2026
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GE001844 Référence de suivi du dossier N° : 26N007887
 Reçu au laboratoire le : 24/02/2026 Date de réception : 23/02/2026
 Date d'analyse : 25/02/2026
 Référence dossier Client: DIA-CST04-2602-033
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
045	26N007887-045 - DIA-CST04-2602-03 3-045 Faux plafonds Panneaux et plaques Plaques de faux plafonds Pièce concernée : Bureau 4 – Couche à analyser : Plaques de faux plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreuse de type faux-plafonds (gris)	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
046	26N007887-046 - DIA-CST04-2602-03 3-046 Revêtements de sols Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage Carrelage Pièce concernée : Kitchenette – Couche à analyser : Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-Z4-002648-01
 Dossier N° : 26GE001844
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GE001844
 Reçu au laboratoire le : 24/02/2026
 Date d'analyse : 25/02/2026
 Référence dossier Client: DIA-CST04-2602-033

Date d'émission de rapport : 26/02/2026 13:16
 Date de réception : 24/02/2026
 Référence de suivi du dossier N° : 26N007887
 Date de réception : 23/02/2026

Page 23/55

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
047	26N007887-047 - DIA-CST04-2602-03 3-047 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage Plinthes Pièce concernée : Kitchenette – Couche à analyser : Plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
048	26N007887-048 - DIA-CST04-2602-03 3-048 Revêtement de sol Linoléum Linoléum collé Pièce concernée : Salle de réunion – Couche à analyser : Linoléum collé	Matériau souple de type revêtement de sol (rose)	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-Z4-002648-01 Date d'émission de rapport : 26/02/2026 13:16 Page 24/55
 Dossier N° : 26GE001844 Date de réception : 24/02/2026 Date d'analyse : 25/02/2026
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GE001844 Référence de suivi du dossier N° : 26N007887
 Reçu au laboratoire le : 24/02/2026 Date de réception : 23/02/2026
 Date d'analyse : 25/02/2026
 Référence dossier Client: DIA-CST04-2602-033

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
049	26N007887-049 - DIA-CST04-2602-03 3-049 Revêtements de sols Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage Carrelage Pièce concernée : Laverie – Couche à analyser : Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
050	26N007887-050 - DIA-CST04-2602-03 3-050 Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Plaques de plâtre peinte Pièce concernée : Laverie – Couche à analyser : Plaques de plâtre peinte	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / SY3H	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-Z4-002648-01 Dossier N° : 26GE001844 Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GE001844 Reçu au laboratoire le : 24/02/2026 Date d'analyse : 25/02/2026 Référence dossier Client: DIA-CST04-2602-033	Date d'émission de rapport : 26/02/2026 13:16 Date de réception : 24/02/2026 Référence de suivi du dossier N° : 26N007887 Date de réception : 23/02/2026
--	---

Page 25/55

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
051	26N007887-051 - DIA-CST04-2602-03 3-051 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage Faïence Pièce concernée : Laverie – Couche à analyser : Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
052	26N007887-052 - DIA-CST04-2602-03 3-052 Revêtements de sols Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage Carrelage Pièce concernée : Vest F – Couche à analyser : Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-Z4-002648-01 Date d'émission de rapport : 26/02/2026 13:16 Page 26/55
 Dossier N° : 26GE001844 Date de réception : 24/02/2026 Date d'analyse : 25/02/2026
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GE001844 Référence de suivi du dossier N° : 26N007887
 Reçu au laboratoire le : 24/02/2026 Date de réception : 23/02/2026
 Date d'analyse : 25/02/2026
 Référence dossier Client: DIA-CST04-2602-033

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
053	26N007887-053 - DIA-CST04-2602-03 3-053 Revêtements de sols Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage Carrelage Pièce concernée : Vest F – Couche à analyser : Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
054	26N007887-054 - DIA-CST04-2602-03 3-054 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage Plinthes Pièce concernée : Vest F – Couche à analyser : Plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-Z4-002648-01 Date d'émission de rapport : 26/02/2026 13:16 Page 27/55
 Dossier N° : 26GE001844 Date de réception : 24/02/2026 Date d'analyse : 25/02/2026
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GE001844 Référence de suivi du dossier N° : 26N007887
 Reçu au laboratoire le : 24/02/2026 Date de réception : 23/02/2026
 Date d'analyse : 25/02/2026
 Référence dossier Client: DIA-CST04-2602-033

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
055	26N007887-055 - DIA-CST04-2602-03 3-055 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage Plinthes Pièce concernée : Vest F – Couche à analyser : Plinthes	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
056	26N007887-056 - DIA-CST04-2602-03 3-056 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage Faïence Pièce concernée : Vest F – Couche à analyser : Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-Z4-002648-01 Dossier N° : 26GE001844 Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GE001844 Reçu au laboratoire le : 24/02/2026 Date d'analyse : 25/02/2026 Référence dossier Client: DIA-CST04-2602-033	Date d'émission de rapport : 26/02/2026 13:16 Date de réception : 24/02/2026 Référence de suivi du dossier N° : 26N007887 Date de réception : 23/02/2026
--	---

Page 28/55

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
057	26N007887-057 - DIA-CST04-2602-03 3-057 Revêtements de sols Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage Carrelage Pièce concernée : Photos – Couche à analyser : Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et * attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
058	26N007887-058 - DIA-CST04-2602-03 3-058 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage Plinthes Pièce concernée : Photos – Couche à analyser : Plinthes	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et * attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-Z4-002648-01 Dossier N° : 26GE001844 Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GE001844 Reçu au laboratoire le : 24/02/2026 Date d'analyse : 25/02/2026 Référence dossier Client: DIA-CST04-2602-033	Date d'émission de rapport : 26/02/2026 13:16 Date de réception : 24/02/2026 Référence de suivi du dossier N° : 26N007887 Date de réception : 23/02/2026
--	---

Page 29/55

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
059	26N007887-059 - DIA-CST04-2602-03 3-059 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage Faïence Pièce concernée : Photos – Couche à analyser : Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
060	26N007887-060 - DIA-CST04-2602-03 3-060 Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Bandes calicot Bandes plaques de plâtre Pièce concernée : Photos – Couche à analyser : Bandes plaques de plâtre	Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP * / SY3H	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-Z4-002648-01 Date d'émission de rapport : 26/02/2026 13:16 Page 30/55
 Dossier N° : 26GE001844 Date de réception : 24/02/2026 Date d'analyse : 25/02/2026
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GE001844 Référence de suivi du dossier N° : 26N007887
 Reçu au laboratoire le : 24/02/2026 Date de réception : 23/02/2026
 Date d'analyse : 25/02/2026
 Référence dossier Client: DIA-CST04-2602-033

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
061 (1)	26N007887-061 - DIA-CST04-2602-03 3-061 Murs et cloisons maçonnés Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Plâtre peint Pièce concernée : Vest F – Couche à analyser : Plâtre peint	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
062	26N007887-062 - DIA-CST04-2602-03 3-062 Revêtements de sols Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage Carrelage Pièce concernée : Zone d'arrivée et de contrôle – Couche à analyser : Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (tacheté) (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau dur de type joint ciment (gris) en traces	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-Z4-002648-01 Dossier N° : 26GE001844 Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GE001844 Reçu au laboratoire le : 24/02/2026 Date d'analyse : 25/02/2026 Référence dossier Client: DIA-CST04-2602-033	Date d'émission de rapport : 26/02/2026 13:16 Date de réception : 24/02/2026 Référence de suivi du dossier N° : 26N007887 Date de réception : 23/02/2026
--	---

Page 31/55

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
063	26N007887-063 - DIA-CST04-2602-03 3-063 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage Plinthes Pièce concernée : Zone d'arrivée et de contrôle – Couche à analyser : Plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) (foncé) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et * attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
064	26N007887-064 - DIA-CST04-2602-03 3-064 Murs et cloisons maçonnés Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Plâtre tapissé Pièce concernée : Zone d'arrivée et de contrôle – Couche à analyser : Plâtre tapissé	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et * attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-Z4-002648-01 Dossier N° : 26GE001844 Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GE001844 Reçu au laboratoire le : 24/02/2026 Date d'analyse : 25/02/2026 Référence dossier Client: DIA-CST04-2602-033	Date d'émission de rapport : 26/02/2026 13:16 Date de réception : 24/02/2026 Référence de suivi du dossier N° : 26N007887 Date de réception : 23/02/2026
--	---

Page 32/55

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
065	26N007887-065 - DIA-CST04-2602-03 3-065 Faux plafonds Panneaux et plaques Plaques de faux plafonds Pièce concernée : Zone d'arrivée et de contrôle – Couche à analyser : Plaques de faux plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et * attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
066	26N007887-066 - DIA-CST04-2602-03 3-066 Revêtement de sol Linoléum Linoléum collé Pièce concernée : Accueil/Secrétariat – Couche à analyser : Linoléum collé	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) en traces	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et * attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type ragréage (rose)	- * / -	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-Z4-002648-01 Dossier N° : 26GE001844 Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GE001844 Reçu au laboratoire le : 24/02/2026 Date d'analyse : 25/02/2026 Référence dossier Client: DIA-CST04-2602-033	Date d'émission de rapport : 26/02/2026 13:16 Date de réception : 24/02/2026 Référence de suivi du dossier N° : 26N007887 Date de réception : 23/02/2026
--	---

Page 33/55

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
067	26N007887-067 - DIA-CST04-2602-03 3-067 Murs et cloisons maçonnés Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Plâtre tapissé Pièce concernée : Accueil/Secrétariat – Couche à analyser : Plâtre tapissé	Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et * attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
068	26N007887-068 - DIA-CST04-2602-03 3-068 Faux plafonds Panneaux et plaques Plaques de faux plafonds Pièce concernée : Accueil/Secrétariat – Couche à analyser : Plaques de faux plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et * attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-Z4-002648-01 Date d'émission de rapport : 26/02/2026 13:16 Page 34/55
 Dossier N° : 26GE001844 Date de réception : 24/02/2026 Date d'analyse : 25/02/2026
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GE001844 Référence de suivi du dossier N° : 26N007887
 Reçu au laboratoire le : 24/02/2026 Date de réception : 23/02/2026
 Date d'analyse : 25/02/2026
 Référence dossier Client: DIA-CST04-2602-033
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
069	26N007887-069 - DIA-CST04-2602-03 3-069 Revêtement de sol Linoléum Linoléum collé Pièce concernée : Pharmacien 3 – Couche à analyser : Linoléum collé	Matériau souple de type dalle de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) en traces	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
070	26N007887-070 - DIA-CST04-2602-03 3-070 Revêtements de sols Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage Carrelage sous linoléum Pièce concernée : Pharmacien 1 – Couche à analyser : Carrelage sous linoléum	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) en traces	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-Z4-002648-01 Date d'émission de rapport : 26/02/2026 13:16 Page 35/55
 Dossier N° : 26GE001844 Date de réception : 24/02/2026 Date d'analyse : 25/02/2026
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GE001844 Référence de suivi du dossier N° : 26N007887
 Reçu au laboratoire le : 24/02/2026 Date de réception : 23/02/2026
 Date d'analyse : 25/02/2026
 Référence dossier Client: DIA-CST04-2602-033

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
071	26N007887-071 - DIA-CST04-2602-03 3-071 Murs et cloisons maçonnés Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Plâtre tapissé Pièce concernée : Pharmacien 1 – Couche à analyser : Plâtre tapissé	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau de type tresse de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et * attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
072	26N007887-072 - DIA-CST04-2602-03 3-072 Faux plafonds Panneaux et plaques Plaques de faux plafonds Pièce concernée : Pharmacien 1 – Couche à analyser : Plaques de faux plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et * attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP * / YD8K	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-Z4-002648-01 Date d'émission de rapport : 26/02/2026 13:16 Page 36/55
 Dossier N° : 26GE001844 Date de réception : 24/02/2026 Date d'analyse : 25/02/2026
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GE001844 Référence de suivi du dossier N° : 26N007887
 Reçu au laboratoire le : 24/02/2026 Date de réception : 23/02/2026
 Date d'analyse : 25/02/2026
 Référence dossier Client: DIA-CST04-2602-033

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
073	26N007887-073 - DIA-CST04-2602-03 3-073 Revêtement de sol Linoléum Linoléum collé Pièce concernée : Pharmacien 4 – Couche à analyser : Linoléum collé	Matériau souple de type dalle de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
074	26N007887-074 - DIA-CST04-2602-03 3-074 Revêtements de sols Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage Carrelage sous linoléum Pièce concernée : Pharmacien 4 – Couche à analyser : Carrelage sous linoléum	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	- * / -	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-Z4-002648-01 Dossier N° : 26GE001844 Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GE001844 Reçu au laboratoire le : 24/02/2026 Date d'analyse : 25/02/2026 Référence dossier Client: DIA-CST04-2602-033	Date d'émission de rapport : 26/02/2026 13:16 Date de réception : 24/02/2026 Référence de suivi du dossier N° : 26N007887 Date de réception : 23/02/2026
--	---

Page 37/55

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
075	26N007887-075 - DIA-CST04-2602-03 3-075 Murs et cloisons maçonnés Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Plâtre tapissé Pièce concernée : Pharmacien 4 – Couche à analyser : Plâtre tapissé	Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type tresse de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) n°2	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / YD8K	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
076	26N007887-076 - DIA-CST04-2602-03 3-076 Faux plafonds Panneaux et plaques Plaques de faux plafonds Pièce concernée : Pharmacien 4 – Couche à analyser : Plaques de faux plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP * / YD8K	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-Z4-002648-01 Dossier N° : 26GE001844 Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GE001844 Reçu au laboratoire le : 24/02/2026 Date d'analyse : 25/02/2026 Référence dossier Client: DIA-CST04-2602-033	Date d'émission de rapport : 26/02/2026 13:16 Date de réception : 24/02/2026 Référence de suivi du dossier N° : 26N007887 Date de réception : 23/02/2026
--	---

Page 38/55

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
077	26N007887-077 - DIA-CST04-2602-03 3-077 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage Faïence Pièce concernée : WC – Couche à analyser : Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair)	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
078	26N007887-078 - DIA-CST04-2602-03 3-078 Revêtement de sol Linoléum Linoléum collé Pièce concernée : Bureau Cadre 1 – Couche à analyser : Linoléum collé	Matériau souple de type dalle de sol (beige)	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-Z4-002648-01 Date d'émission de rapport : 26/02/2026 13:16 Page 39/55
 Dossier N° : 26GE001844 Date de réception : 24/02/2026 Date d'analyse : 25/02/2026
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GE001844 Référence de suivi du dossier N° : 26N007887
 Reçu au laboratoire le : 24/02/2026 Date de réception : 23/02/2026
 Date d'analyse : 25/02/2026
 Référence dossier Client: DIA-CST04-2602-033

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
079	26N007887-079 - DIA-CST04-2602-03 3-079 Revêtements de sols Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage Carrelage sous linoléum Pièce concernée : Bureau Cadre 1 – Couche à analyser : Carrelage sous linoléum	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (jaune) en traces	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
080 (1)	26N007887-080 - DIA-CST04-2602-03 3-080 Murs et cloisons maçonnés Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Plâtre tapissé Pièce concernée : Bureau Cadre 1 – Couche à analyser : Plâtre tapissé	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-Z4-002648-01 Dossier N° : 26GE001844 Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GE001844 Reçu au laboratoire le : 24/02/2026 Date d'analyse : 25/02/2026 Référence dossier Client: DIA-CST04-2602-033	Date d'émission de rapport : 26/02/2026 13:16 Date de réception : 24/02/2026 Référence de suivi du dossier N° : 26N007887 Date de réception : 23/02/2026
--	---

Page 40/55

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
081	26N007887-081 - DIA-CST04-2602-03 3-081 Plafonds Panneaux collés vissés ou cloués Plaques de faux plafonds Pièce concernée : Bureau Cadre 1 – Couche à analyser : Plaques de faux plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreuse de type faux-plafonds (beige)	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
082	26N007887-082 - DIA-CST04-2602-03 3-082 Revêtements de sols Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage Carrelage Pièce concernée : Local stockeur – Couche à analyser : Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-Z4-002648-01
 Dossier N° : 26GE001844
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GE001844
 Reçu au laboratoire le : 24/02/2026
 Date d'analyse : 25/02/2026
 Référence dossier Client: DIA-CST04-2602-033

Date d'émission de rapport : 26/02/2026 13:16
 Date de réception : 24/02/2026
 Référence de suivi du dossier N° : 26N007887
 Date de réception : 23/02/2026

Page 41/55

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
083	26N007887-083 - DIA-CST04-2602-03 3-083 Murs et cloisons maçonnés Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Plâtre tapissé Pièce concernée : Local stockeur – Couche à analyser : Plâtre tapissé	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
084	26N007887-084 - DIA-CST04-2602-03 3-084 Faux plafonds Panneaux et plaques Plaques de faux plafonds Pièce concernée : Local stockeur – Couche à analyser : Plaques de faux plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-Z4-002648-01 Dossier N° : 26GE001844 Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GE001844 Reçu au laboratoire le : 24/02/2026 Date d'analyse : 25/02/2026 Référence dossier Client: DIA-CST04-2602-033	Date d'émission de rapport : 26/02/2026 13:16 Date de réception : 24/02/2026 Référence de suivi du dossier N° : 26N007887 Date de réception : 23/02/2026
--	---

Page 42/55

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
085	26N007887-085 - DIA-CST04-2602-03 3-085 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage Plinthes Pièce concernée : Local stockeur – Couche à analyser : Plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
086	26N007887-086 - DIA-CST04-2602-03 3-086 Revêtements de sols Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage Carrelage Pièce concernée : Zone de dispensation – Couche à analyser : Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-Z4-002648-01 Dossier N° : 26GE001844 Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GE001844 Reçu au laboratoire le : 24/02/2026 Date d'analyse : 25/02/2026 Référence dossier Client: DIA-CST04-2602-033	Date d'émission de rapport : 26/02/2026 13:16 Date de réception : 24/02/2026 Référence de suivi du dossier N° : 26N007887 Date de réception : 23/02/2026
--	---

Page 43/55

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
087	26N007887-087 - DIA-CST04-2602-03 3-087 Revêtements de sols Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage Carrelage Pièce concernée : Zone de dispensation – Couche à analyser : Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
088	26N007887-088 - DIA-CST04-2602-03 3-088 Revêtement de sol Linoléum Linoléum collé Pièce concernée : Zone de dispensation – Couche à analyser : Linoléum collé	Matériau souple de type revêtement de sol (blanc) ; matériau de type colle (jaune)	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-Z4-002648-01 Dossier N° : 26GE001844 Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GE001844 Reçu au laboratoire le : 24/02/2026 Date d'analyse : 25/02/2026 Référence dossier Client: DIA-CST04-2602-033	Date d'émission de rapport : 26/02/2026 13:16 Date de réception : 24/02/2026 Référence de suivi du dossier N° : 26N007887 Date de réception : 23/02/2026
--	---

Page 44/55

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
089	26N007887-089 - DIA-CST04-2602-03 3-089 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage Plinthes Pièce concernée : Zone de dispensation – Couche à analyser : Plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
090	26N007887-090 - DIA-CST04-2602-03 3-090 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage Plinthes Pièce concernée : Zone de dispensation – Couche à analyser : Plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-Z4-002648-01
 Dossier N° : 26GE001844
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GE001844
 Reçu au laboratoire le : 24/02/2026
 Date d'analyse : 25/02/2026
 Référence dossier Client: DIA-CST04-2602-033

Date d'émission de rapport : 26/02/2026 13:16
 Date de réception : 24/02/2026
 Référence de suivi du dossier N° : 26N007887
 Date de réception : 23/02/2026

Page 45/55

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
091	26N007887-091 - DIA-CST04-2602-03 3-091 Murs et cloisons maçonnés Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Plâtre tapissé Pièce concernée : Zone de dispensation – Couche à analyser : Plâtre tapissé	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
092	26N007887-092 - DIA-CST04-2602-03 3-092 Murs et cloisons maçonnés Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Plâtre tapissé Pièce concernée : Zone de dispensation – Couche à analyser : Plâtre tapissé	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-Z4-002648-01 Dossier N° : 26GE001844 Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GE001844 Reçu au laboratoire le : 24/02/2026 Date d'analyse : 25/02/2026 Référence dossier Client: DIA-CST04-2602-033	Date d'émission de rapport : 26/02/2026 13:16 Date de réception : 24/02/2026 Référence de suivi du dossier N° : 26N007887 Date de réception : 23/02/2026
--	---

Page 46/55

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
093	26N007887-093 - DIA-CST04-2602-03 3-093 Plafonds Panneaux collés vissés ou cloués Plaques de faux plafonds Pièce concernée : Zone de dispensation – Couche à analyser : Plaques de faux plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreuse de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
094	26N007887-094 - DIA-CST04-2602-03 3-094 Plafonds Panneaux collés vissés ou cloués Plaques de faux plafonds Pièce concernée : Zone de dispensation – Couche à analyser : Plaques de faux plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreuse de type faux-plafonds (beige)	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES

42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
1-6977
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-Z4-002648-01
 Dossier N° : 26GE001844
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GE001844
 Reçu au laboratoire le : 24/02/2026
 Date d'analyse : 25/02/2026
 Référence dossier Client: DIA-CST04-2602-033

Date d'émission de rapport : 26/02/2026 13:16
 Date de réception : 24/02/2026
 Référence de suivi du dossier N° : 26N007887
 Date de réception : 23/02/2026

Page 47/55

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
095	26N007887-095 - DIA-CST04-2602-03 3-095 Revêtements de sols Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage Carrelage Pièce concernée : Sas sortie – Couche à analyser : Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et * attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
096	26N007887-096 - DIA-CST04-2602-03 3-096 Murs et cloisons maçonnés Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Plâtre tapissé Pièce concernée : Sas sortie – Couche à analyser : Plâtre tapissé	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et * attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-Z4-002648-01 Date d'émission de rapport : 26/02/2026 13:16 Page 48/55
 Dossier N° : 26GE001844 Date de réception : 24/02/2026 Date d'analyse : 25/02/2026
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GE001844 Référence de suivi du dossier N° : 26N007887
 Reçu au laboratoire le : 24/02/2026 Date de réception : 23/02/2026
 Date d'analyse : 25/02/2026
 Référence dossier Client: DIA-CST04-2602-033

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
097	26N007887-097 - DIA-CST04-2602-03 3-097 Faux plafonds Panneaux et plaques Plaques de faux plafonds Pièce concernée : Sas sortie – Couche à analyser : Plaques de faux plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
098	26N007887-098 - DIA-CST04-2602-03 3-098 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage Plinthes Pièce concernée : Sas sortie – Couche à analyser : Plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-Z4-002648-01 Date d'émission de rapport : 26/02/2026 13:16 Page 49/55
 Dossier N° : 26GE001844 Date de réception : 24/02/2026 Date d'analyse : 25/02/2026
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GE001844 Référence de suivi du dossier N° : 26N007887
 Reçu au laboratoire le : 24/02/2026 Date de réception : 23/02/2026
 Date d'analyse : 25/02/2026
 Référence dossier Client: DIA-CST04-2602-033

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
099	26N007887-099 - DIA-CST04-2602-03 3-099 Plafonds Flocages Flocages Pièce concernée : Zone de dispensation – Couche à analyser : Flocages	Matériau friable fibreux de type flocage (blanc)	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
100	26N007887-100 - DIA-CST04-2602-03 3-100 Plafonds Flocages Flocages Pièce concernée : Local stockeur – Couche à analyser : Flocages	Matériau friable fibreux de type flocage (blanc)	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
101	26N007887-101 - DIA-CST04-2602-03 3-101 Revêtement de sol Linoléum Linoléum collé Pièce concernée : Attente – Couche à analyser : Linoléum collé	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-Z4-002648-01 Date d'émission de rapport : 26/02/2026 13:16 Page 50/55
 Dossier N° : 26GE001844 Date de réception : 24/02/2026 Date d'analyse : 25/02/2026
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GE001844 Référence de suivi du dossier N° : 26N007887
 Reçu au laboratoire le : 24/02/2026 Date de réception : 23/02/2026
 Date d'analyse : 25/02/2026
 Référence dossier Client: DIA-CST04-2602-033

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
102	26N007887-102 - DIA-CST04-2602-03 3-102 Murs et cloisons maçonnés Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Plâtre tapissé Pièce concernée : Attente – Couche à analyser : Plâtre tapissé	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc)	- * /-	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande
103 (1)	26N007887-103 - DIA-CST04-2602-03 3-103 Revêtements de sols Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage Carrelage Pièce concernée : Circulation – Couche à analyser : Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-Z4-002648-01 Dossier N° : 26GE001844 Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GE001844 Reçu au laboratoire le : 24/02/2026 Date d'analyse : 25/02/2026 Référence dossier Client: DIA-CST04-2602-033	Date d'émission de rapport : 26/02/2026 13:16 Date de réception : 24/02/2026 Référence de suivi du dossier N° : 26N007887 Date de réception : 23/02/2026
--	---

Page 51/55

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
104	26N007887-104 - DIA-CST04-2602-03 3-104 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage Plinthes Pièce concernée : Circulation – Couche à analyser : Plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / EFA6	1 / 1 *	- (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
105	26N007887-105 - DIA-CST04-2602-03 3-105 Murs et cloisons maçonnés Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Plâtre tapissé Pièce concernée : Circulation – Couche à analyser : Plâtre tapissé	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-Z4-002648-01 Date d'émission de rapport : 26/02/2026 13:16 Page 52/55
Dossier N° : 26GE001844 Date de réception : 24/02/2026 Date d'analyse : 25/02/2026
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GE001844 Référence de suivi du dossier N° : 26N007887
Reçu au laboratoire le : 24/02/2026 Date de réception : 23/02/2026
Date d'analyse : 25/02/2026
Référence dossier Client: DIA-CST04-2602-033

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
106	26N007887-106 - DIA-CST04-2602-03 3-106 Plafonds Panneaux collés vissés ou cloués Plaques de faux plafonds Pièce concernée : Circulation – Couche à analyser : Plaques de faux plafonds	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
107	26N007887-107 - DIA-CST04-2602-03 3-107 Menuiseries extérieures Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure Compihande Pièce concernée : Façades – Couche à analyser : Compihande	Matériau de type mousse (noir)	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
1-6977
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-Z4-002648-01 Dossier N° : 26GE001844 Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GE001844 Reçu au laboratoire le : 24/02/2026 Date d'analyse : 25/02/2026 Référence dossier Client: DIA-CST04-2602-033	Date d'émission de rapport : 26/02/2026 13:16 Date de réception : 24/02/2026 Référence de suivi du dossier N° : 26N007887 Date de réception : 23/02/2026
--	---

Page 53/55

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
108	26N007887-108 - DIA-CST04-2602-03 3-108 Menuiseries extérieures Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure Compribande Pièce concernée : Façades – Couche à analyser : Compribande	Matériau de type mousse (noir)	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et * attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
109	26N007887-109 - DIA-CST04-2602-03 3-109 Menuiseries extérieures Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure Compribande Pièce concernée : Façades – Couche à analyser : Compribande	Matériau de type mousse (noir)	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et * attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-Z4-002648-01 Dossier N° : 26GE001844 Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GE001844 Reçu au laboratoire le : 24/02/2026 Date d'analyse : 25/02/2026 Référence dossier Client: DIA-CST04-2602-033	Date d'émission de rapport : 26/02/2026 13:16 Date de réception : 24/02/2026 Référence de suivi du dossier N° : 26N007887 Date de réception : 23/02/2026
--	---

Page 54/55

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
110	26N007887-110 - DIA-CST04-2602-03 3-110 Menuiseries extérieures Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure Comprirbande Pièce concernée : Façades – Couche à analyser : Comprirbande	Matériau de type mousse (noir)	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)

(1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

 Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-MOLP-WO24083**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

 Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES

 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

 ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-Z4-002648-01
Dossier N° : 26GE001844
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GE001844
Reçu au laboratoire le : 24/02/2026
Date d'analyse : 25/02/2026
Référence dossier Client: DIA-CST04-2602-033

Date d'émission de rapport : 26/02/2026 13:16
Date de réception : 24/02/2026
Référence de suivi du dossier N° : 26N007887
Date de réception : 23/02/2026

Page 55/55

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.



Alexandre CONTE
Chef(fe) de Groupe

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
1-6977
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

CABINET NORMAND D'EXPERTISE

Monsieur Arthur CORGIE

10 rue louis philippe

76600 LE HAVRE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-HB-019239-01

Date d'émission de rapport : 17/03/2026 9:01

Page 1/5

Dossier N° : 26N011162

Date de réception : 12/03/2026

Date d'analyse : 13/03/2026

Référence dossier Client: DIA-CST04-2602-033

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	DIA-CST04-2602-033-111 Façades lourdes y compris poteaux Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs Enduit de façade Pièce concernée : Façades – Couche à analyser : Enduit de façade	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (beige)	MET * / BVH4	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	DIA-CST04-2602-033-112 Façades lourdes y compris poteaux Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs Enduit de façade Pièce concernée : Façades – Couche à analyser : Enduit de façade	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / BVH4	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations reportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles, PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1593

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-HB-019239-01	Date d'émission de rapport : 17/03/2026 9:01	Page2/5
Dossier N° : 26N011162	Date de réception : 12/03/2026	Date d'analyse : 13/03/2026
Référence dossier Client: DIA-CST04-2602-033		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003	DIA-CST04-2602-033-113 Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Joints de mastic de menuiseries aluminium Pièce concernée : Façades – Couche à analyser : Joints de mastic de menuiseries aluminium	Matériau souple de type mastic (gris)	MET * / BVH4	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
004	DIA-CST04-2602-033-114 Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Joints de mastic de menuiseries aluminium Pièce concernée : Façades – Couche à analyser : Joints de mastic de menuiseries aluminium	Matériau souple de type mastic (gris)	MET * / BVH4	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations reportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles, PA du Pommier
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1593
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-HB-019239-01	Date d'émission de rapport : 17/03/2026 9:01	Page3/5
Dossier N° : 26N011162	Date de réception : 12/03/2026	Date d'analyse : 13/03/2026
Référence dossier Client: DIA-CST04-2602-033		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	DIA-CST04-2602-033-115 Façades lourdes y compris poteaux Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs enduit des escaliers Pièce concernée : Façades – Couche à analyser : enduit des escaliers	Matériau de type peinture (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / BVH4	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
006	DIA-CST04-2602-033-116 Façades lourdes y compris poteaux Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs enduit des escaliers Pièce concernée : Façades – Couche à analyser : enduit des escaliers	Matériau souple de type mastic (blanc)	MET * / BVH4	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau de type peinture (marron)	MET * / BVH4	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
007	DIA-CST04-2602-033-117 Façades lourdes y compris poteaux Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs enduit des escaliers Pièce concernée : Façades – Couche à analyser : enduit des escaliers	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / BVH4	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Analyse annulée

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations reportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles, PA du Pommier
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1593
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-HB-019239-01	Date d'émission de rapport : 17/03/2026 9:01	Page4/5
Dossier N° : 26N011162	Date de réception : 12/03/2026	Date d'analyse : 13/03/2026
Référence dossier Client: DIA-CST04-2602-033		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008	DIA-CST04-2602-033-118 Façades lourdes y compris poteaux Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs enduit des escaliers Pièce concernée : Façades – Couche à analyser : enduit des escaliers	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / BVH4	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	DIA-CST04-2602-033-119 Étanchéité de structure extérieure Bande d'étanchéité extérieure Bande d'étanchéité extérieure Pièce concernée : Façades – Couche à analyser : Bande d'étanchéité extérieure	Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir)	MET * / BVH4	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
010	DIA-CST04-2602-033-120 Étanchéité de structure extérieure Bande d'étanchéité extérieure Bande d'étanchéité extérieure Pièce concernée : Façades – Couche à analyser : Bande d'étanchéité extérieure	Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir)	MET * / BVH4	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations reportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles, PA du Pommier
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1593
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-HB-019239-01
Dossier N° : 26N011162
Référence dossier Client: DIA-CST04-2602-033

Date d'émission de rapport : 17/03/2026 9:01
Date de réception : 12/03/2026

Page 5/5
Date d'analyse : 13/03/2026

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.



Priscillia DELESTREZ
Chargé(e) de Relations Clients

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations reportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles, PA du Pommier
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
Tél: +33388916531 - +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1593
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

CABINET NORMAND D'EXPERTISE

Monsieur Arthur CORGIE

10 rue louis philippe

76600 LE HAVRE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-HB-025005-01

Date d'émission de rapport : 01/04/2026 15:45

Page 1/4

Dossier N° : 26N014395

Date de réception : 31/03/2026

Date d'analyse : 31/03/2026

Référence dossier Client: DIA-CST04-2602-033

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	DIA-CST04-2602-033-121 Façades lourdes y compris poteaux Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs Enduit des escaliers Pièce concernée : Façades – Couche à analyser : Enduit des escaliers	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) + (marron)	MET * / RCU6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	DIA-CST04-2602-033-122 Façades lourdes y compris poteaux Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs Enduit des escaliers Pièce concernée : Façades – Couche à analyser : Enduit des escaliers	Matériau dur de type ciment (gris)	MET * / RCU6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations reportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles, PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1593

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-HB-025005-01	Date d'émission de rapport : 01/04/2026 15:45	Page 2/4
Dossier N° : 26N014395	Date de réception : 31/03/2026	Date d'analyse : 31/03/2026
Référence dossier Client: DIA-CST04-2602-033		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003	DIA-CST04-2602-033-123 Façades lourdes y compris poteaux Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs Enduit des escaliers Pièce concernée : Façades – Couche à analyser : Enduit des escaliers	Matériau (pulvérulent) (noir) en traces ; matériau dur de type ciment (gris)	MET * / RCU6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	DIA-CST04-2602-033-124 Façades lourdes y compris poteaux Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs Enduit des escaliers Pièce concernée : Façades – Couche à analyser : Enduit des escaliers	Matériau dur de type ciment (gris) ; matériau semi-dur (plâtreux) (blanc)	MET * / RCU6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	DIA-CST04-2602-033-125 Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Joints de mastic de menuiseries aluminium Pièce concernée : Façades – Couche à analyser : Joints de mastic de menuiseries aluminium	Matériau souple de type joint (gris) ; matériau (pulvérulent) (gris) en traces	MET * / RCU6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations reportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles, PA du Pommier
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1593
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-HB-025005-01	Date d'émission de rapport : 01/04/2026 15:45	Page3/4
Dossier N° : 26N014395	Date de réception : 31/03/2026	Date d'analyse : 31/03/2026
Référence dossier Client: DIA-CST04-2602-033		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006	DIA-CST04-2602-033-126 Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Joints de mastic de menuiseries aluminium Pièce concernée : Façades – Couche à analyser : Joints de mastic de menuiseries aluminium	Matériau de type peinture (gris) ; matériau souple de type joint (gris) ; matériau semi-dur (gris) (foncé)	MET * / RCU6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
007	DIA-CST04-2602-033-127 Façades lourdes y compris poteaux Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs Enduit de façade Pièce concernée : Façades – Couche à analyser : Enduit de façade	Matériau dur de type ciment (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige)	MET * / RCU6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations reportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles, PA du Pommier
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1593
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-HB-025005-01

Date d'émission de rapport : 01/04/2026 15:45

Page 4/4

Dossier N° : 26N014395

Date de réception : 31/03/2026

Date d'analyse : 31/03/2026

Référence dossier: DIA-CST04-2602-033

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.



Priscillia DELESTREZ
Chargé(e) de Relations Clients

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations reportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles, PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1593
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Annexe 2 : Attestation d'assurance

Attestation d'assurance



ATTESTATION

D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE Contrat n° : 11442952504

Responsabilité Civile Professionnelle
Diagnostic technique immobilier

Nous, soussignés, AXA FRANCE IARD S.A., Société d'Assurance dont le Siège Social est situé 313 Terrasses de l'Arche – 92727 NANTERRE Cédex, attestons que :

CABINET NORMAND D'EXPERTISE
10 RUE LOUIS PHILIPPE
76600 LE HAVRE

A adhéré par l'intermédiaire de LSN Assurances, 39 rue Mstislav Rostropovitch 75815 Paris cedex 17, au contrat d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle n° 11442952504.

Garantissant les conséquences pécuniaires de la **Responsabilité Civile Professionnelle** de la société de Diagnostic Technique en Immobilier désignée ci-dessus dans le cadre des activités listées au contrat, *sous réserve qu'elles soient réalisées par des personnes disposant des certificats de compétence en cours de validité exigés par la réglementation et des attestations de formation, d'Accréditation, d'Agrément, de Qualification au sens contractuel.*

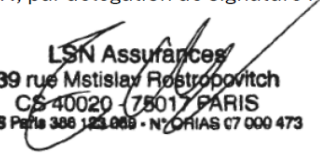
Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est fixé à :

2 000 000 € PAR SINISTRE ET PAR ANNEE D'ASSURANCE.

LA PRESENTE ATTESTATION EST VALABLE POUR LA PERIODE DU 01/01/2026 AU 31/12/2026 INCLUS SOUS RESERVE DES POSSIBILITES DE SUSPENSION OU DE RESILIATION EN COURS D'ANNEE D'ASSURANCE POUR LES CAS PREVUS PAR LE CODE DES ASSURANCES OU PAR LE CONTRAT.

LA PRESENTE ATTESTATION NE PEUT ENGAGER L'ASSUREUR AU DELA DES LIMITES, DES CLAUSES ET DES CONDITIONS DU CONTRAT AUXQUELLES ELLE SE REFERE.

Fait à PARIS le 12 décembre 2025
Pour servir et valoir ce que de droit.
POUR L'ASSUREUR :
LSN, par délégation de signature :


LSN Assurances
39 rue Mstislav Rostropovitch
CS 40020 - 75017 PARIS
RCS Paris 386 123 000 - N°ORIAS 07 000 473

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA Intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1 / 3



Police N°11442952504

Activités assurées

Activités assurées : diagnostics techniques immobilier soumis à certification et re certification, autres diagnostics et missions d'expertises :

- AMIANTE aéronef
- AMIANTE avant démolition
- AMIANTE avant travaux immeubles bâtis dont enrobé
- AMIANTE environnemental
- AMIANTE génie civil
- AMIANTE industrie
- AMIANTE matériel ferroviaire
- AMIANTE navire
- Assainissement collectif
- Attestation de respect de la RT2012 – RE 2020
- Audit énergétique
- Building Information Modeling (BIM)
- Certificat de qualité de vie (CQV)
- Certificat d'ensoleillement
- Constat amiante vente sans mention
- Constat du Risque d'Exposition au Plomb (vente, location, parties communes)
- Contrôle périodique amiante
- Diagnostic de Performance Energétique avec Mention (vente, location, collectif, projeté avant/après travaux)
- Diagnostic de Performance Energétique sans Mention (vente, location, collectif, projeté avant/après travaux)
- Diagnostic défiscalisation ancien
- Diagnostic du Risque d'Intoxication par le plomb dans les peintures DRIPP
- Diagnostic produits, équipements, matériaux et déchets (PEMD)
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Dossier Amiante Parties Privatives
- Dossier Technique Amiante avec mention
- Dossier Technique Amiante sans mention
- Etat des installations intérieures de Gaz
- Etat des installations intérieures d'Electricité
- Etat des Risques de pollution des sols (ERPS)
- Etat des Risques et Pollutions
- Etat descriptif de division (EDD) et calcul de tantièmes de copropriété
- Etat parasite
- Etat relatif à la présence de Termites dans le bâti
- Etats des lieux
- Examen DRIPP après travaux
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Logement décent
- Mérules
- Mérules avant démolition
- Photo 360 et visite virtuelle
- Plan 2D/3D
- Contrôle plomb après ou lors de travaux

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2 / 3



Police N°11442952504

- PLOMB avant démolition
- PLOMB avant travaux
- PLOMB dans l'eau
- Projet de Plan Pluriannuel de Travaux
- Qualité de l'air (benzène, CO2, formaldéhyde)
- Mission de mesure d'activité volumique de radon prévus à l'article 1333-33 du code de la santé publique dans les bâtiments, y compris les bâtiments souterrains et les établissements thermaux
- Mission de mesures d'activité volumique de radon dans les bâtiments et activités prévus à l'article R 4451-44 du code du travail et chez les particuliers
- Règlement de copropriété (Création/modification)
- Repérage polluants BTP avant travaux (fibres céramiques réfractaires, chrome VI, silice, particules minérales allongées)
- Sécurité piscine
- Superficie Carrez/Habitable et autres
- TERMITES avant démolition
- HAP enrobé
- Etat des Nuisances Sonores Aériennes (ENSA)
- Tutorat DPE

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

3 / 3

Annexe 3 : Certificat de compétences

Certificat de compétence

WE-CERT CERTIFICAT DE COMPETENCES DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER

«Version 03»
REV 00

Décerné à : **Arthur CORGIE**

Sous le numéro : **C2023-SE08-019**

Domaine (S) concerné (S)	VALIDITE
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE (SANS MENTION)	Du 20/02/2024 Au 19/02/2031
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE (MENTION)	Du 20/02/2024 Au 19/02/2031
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS INTÉRIEURES DE GAZ	Du 21/12/2023 Au 20/12/2030
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION	Du 19/09/2023 Au 18/09/2030
DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB	Du 19/09/2023 Au 18/09/2030
DIAGNOSTIC DE REPÉRAGE DES MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BÂTIS (SANS MENTION)	Du 19/09/2023 Au 18/09/2030
DIAGNOSTIC DE REPÉRAGE DES MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BÂTIS (MENTION)	Du 21/12/2023 Au 18/09/2030
DIAGNOSTIC ÉTAT DU BÂTIMENT RELATIF À LA PRÉSENCE DE TERMITES (MÉTROPOLE)	Du 19/09/2023 Au 18/09/2030
DIAGNOSTIC ÉTAT DU BÂTIMENT RELATIF À LA PRÉSENCE DE TERMITES (DROM-COM)	X

Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que les arrêtés d'application*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

* Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

* Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

Délivré à Thionville, le 01/07/2024
Par WE-CERT
Président



WE-CERT "Qualit'compétences" - 9 rue de Saintignon, 57100 THIONVILLE
Tél : 03 72 52 02 45 - mail : admin@qualit-competences.com
SAS au capital de 7500 Euros - RCS de Thionville - Code APE / NAF, 7120B N°SIRET 88851965600021

Attestation d'assurance



ATTESTATION

D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE Contrat n° : 11442952504

**Responsabilité Civile Professionnelle
Diagnostic technique immobilier**

Nous, soussignés, AXA FRANCE IARD S.A., Société d'Assurance dont le Siège Social est situé 313 Terrasses de l'Arche – 92727 NANTERRE Cédex, attestons que :

**CABINET NORMAND D'EXPERTISE
10 RUE LOUIS PHILIPPE
76600 LE HAVRE**

A adhéré par l'intermédiaire de LSN Assurances, 39 rue Mstislav Rostropovitch 75815 Paris cedex 17, au contrat d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle n° 11442952504.

Garantissant les conséquences pécuniaires de la **Responsabilité Civile Professionnelle** de la société de Diagnostic Technique en Immobilier désignée ci-dessus dans le cadre des activités listées au contrat, *sous réserve qu'elles soient réalisées par des personnes disposant des certificats de compétence en cours de validité exigés par la réglementation et des attestations de formation, d'Accréditation, d'Agrément, de Qualification au sens contractuel.*

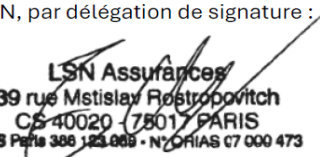
Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est fixé à :

2 000 000 € PAR SINISTRE ET PAR ANNEE D'ASSURANCE.

LA PRESENTE ATTESTATION EST VALABLE POUR LA PERIODE DU 01/01/2026 AU 31/12/2026 INCLUS SOUS RESERVE DES POSSIBILITES DE SUSPENSION OU DE RESILIATION EN COURS D'ANNEE D'ASSURANCE POUR LES CAS PREVUS PAR LE CODE DES ASSURANCES OU PAR LE CONTRAT.

LA PRESENTE ATTESTATION NE PEUT ENGAGER L'ASSUREUR AU DELA DES LIMITES, DES CLAUSES ET DES CONDITIONS DU CONTRAT AUXQUELLES ELLE SE REFERE.

Fait à PARIS le 12 décembre 2025
Pour servir et valoir ce que de droit.
POUR L'ASSUREUR :
LSN, par délégation de signature :


LSN Assurances
39 rue Mstislav Rostropovitch
CS 40020 - 75017 PARIS
RCS Paris 386 123 000 - N°ORIAS 07 000 473

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA Intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1 / 3



Activités assurées

Activités assurées : diagnostics techniques immobilier soumis à certification et re certification, autres diagnostics et missions d'expertises :

- AMIANTE aéronef
- AMIANTE avant démolition
- AMIANTE avant travaux immeubles bâtis dont enrobé
- AMIANTE environnemental
- AMIANTE génie civil
- AMIANTE industrie
- AMIANTE matériel ferroviaire
- AMIANTE navire
- Assainissement collectif
- Attestation de respect de la RT2012 – RE 2020
- Audit énergétique
- Building Information Modeling (BIM)
- Certificat de qualité de vie (CQV)
- Certificat d'ensoleillement
- Constat amiante vente sans mention
- Constat du Risque d'Exposition au Plomb (vente, location, parties communes)
- Contrôle périodique amiante
- Diagnostic de Performance Energétique avec Mention (vente, location, collectif, projeté avant/après travaux)
- Diagnostic de Performance Energétique sans Mention (vente, location, collectif, projeté avant/après travaux)
- Diagnostic défiscalisation ancien
- Diagnostic du Risque d'Intoxication par le plomb dans les peintures DRIPP
- Diagnostic produits, équipements, matériaux et déchets (PEMD)
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Dossier Amiante Parties Privatives
- Dossier Technique Amiante avec mention
- Dossier Technique Amiante sans mention
- Etat des installations intérieures de Gaz
- Etat des installations intérieures d'Electricité
- Etat des Risques de pollution des sols (ERPS)
- Etat des Risques et Pollutions
- Etat descriptif de division (EDD) et calcul de tantièmes de copropriété
- Etat parasite
- Etat relatif à la présence de Termites dans le bâti
- Etats des lieux
- Examen DRIPP après travaux
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Logement décent
- Mérules
- Mérules avant démolition
- Photo 360 et visite virtuelle
- Plan 2D/3D
- Contrôle plomb après ou lors de travaux

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



Police N°11442952504

- PLOMB avant démolition
- PLOMB avant travaux
- PLOMB dans l'eau
- Projet de Plan Pluriannuel de Travaux
- Qualité de l'air (benzène, CO2, formaldéhyde)
- Mission de mesure d'activité volumique de radon prévus à l'article 1333-33 du code de la santé publique dans les bâtiments, y compris les bâtiments souterrains et les établissements thermaux
- Mission de mesures d'activité volumique de radon dans les bâtiments et activités prévus à l'article R 4451-44 du code du travail et chez les particuliers
- Règlement de copropriété (Création/modification)
- Repérage polluants BTP avant travaux (fibres céramiques réfractaires, chrome VI, silice, particules minérales allongées)
- Sécurité piscine
- Superficie Carrez/Habitable et autres
- TERMITES avant démolition
- HAP enrobé
- Etat des Nuisances Sonores Aériennes (ENSA)
- Tutorat DPE

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

3 / 3

Certificat de compétence



WE-CERT CERTIFICAT DE COMPETENCES DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER

«Version 03»
REV 00

Décerné à : **Arthur CORGIE**

Sous le numéro : **C2023-SE08-019**

Domaine (S) concerné (S)	VALIDITE
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE (SANS MENTION)	Du 20/02/2024 Au 19/02/2031
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE (MENTION)	Du 20/02/2024 Au 19/02/2031
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS INTÉRIEURES DE GAZ	Du 21/12/2023 Au 20/12/2030
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION	Du 19/09/2023 Au 18/09/2030
DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB	Du 19/09/2023 Au 18/09/2030
DIAGNOSTIC DE REPÉRAGE DES MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BÂTIS (SANS MENTION)	Du 19/09/2023 Au 18/09/2030
DIAGNOSTIC DE REPÉRAGE DES MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BÂTIS (MENTION)	Du 21/12/2023 Au 18/09/2030
DIAGNOSTIC ÉTAT DU BÂTIMENT RELATIF À LA PRÉSENCE DE TERMITES (MÉTROPOLE)	Du 19/09/2023 Au 18/09/2030
DIAGNOSTIC ÉTAT DU BÂTIMENT RELATIF À LA PRÉSENCE DE TERMITES (DROM-COM)	X

Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que les arrêtés d'application*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

* Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

* Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

Délivré à Thionville, le 01/07/2024
Par WE-CERT
Président



WE-CERT "Qualit'compétences" - 9 rue de Saintignon, 57100 THIONVILLE
Tél : 03 72 52 02 45 - mail : admin@qualit-compétences.com
SAS au capital de 7500 Euros - RCS de Thionville - Code APE / NAF, 7120B N°SIRET 88851995600021

LE HAVRE, le 14/04/2026

GROUPE HOSPITALIER DU HAVRE DIRECTION DES
TRAVAUX ET DU PATR

55bis, rue Gustave Flaubert BP 24
76083 LE HAVRE CEDEX

Référence Rapport : DIA-CST04-2602-033

Objet : **Attestation sur l'honneur**

29 Avenue Pierre Mendès France Pharmacie
76290 MONTIVILLIERS

Hôpital

Date de la visite : 19/02/2026

Madame, Monsieur

Conformément à l'article R.271-3 du Code de la Construction et de l'Habitation, je soussigné, ANDRIEU DENIS, atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard des articles L.271-6 et disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le Dossier de Diagnostic Technique (DDT).

Ainsi, ces divers documents sont établis par une personne :

Présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens - appropriés (les différents diagnostiqueurs possèdent les certifications adéquates - référence indiquée sur chacun des dossiers),

Ayant souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions (montant de la garantie de 2 000 000 € par sinistre et par année d'assurance),

N'ayant aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents constituant le DDT.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

ANDRIEU DENIS
CABINET NORMANDE D EXPERTISE

