



DIAGOBAH

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCES	DÉSIGNATION DU BIEN	PROPRIÉTAIRE
Référence dossier : 25VBE593 Repérage réalisé le : 13/05/2025 Référence bien : Bâtiment 0004 Certaines chambre RDC et N+1	12 route du Rhin 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN	Quartier Leclerc 12 route du Rhin 67401 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

OBJET DE
LA MISSION

REPÉRAGE AMIANTE
AVANT TRAVAUX

SYNTHÈSE
DU REPÉRAGE





SOMMAIRE

1	RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS.....	3
1.1	DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE BÂTI VISITÉ.....	3
1.2	DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE.....	3
1.3	DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	3
1.4	OPÉRATEUR DE REPÉRAGE	3
1.5	SOCIÉTÉ	3
1.6	LABORATOIRE D'ANALYSES.....	3
1.7	HISTORIQUE DES REVISIONS.....	3
2	CONCLUSIONS	4
2.1	CONCLUSION DU REPÉRAGE.....	4
2.2	LISTE DES MATERIAUX AMIANTES	4
2.3	AVIS ET INTERPRETATIONS	4
2.4	LIMITE DES CONCLUSIONS.....	4
2.5	RÉSERVES ET COMMENTAIRES	4
3	LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S).....	5
3.1	LISTE DES LOCAUX VISITÉS.....	5
3.2	LISTE DES LOCAUX, ZONES OU COMPOSANTS NON VISITÉS.....	5
4	ÉTUDE PRÉALABLE	6
4.1	PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE	6
4.2	PÉRIMÈTRE DE TRAVAUX DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE.....	6
4.3	OBJECTIF DE LA MISSION	6
4.4	PROGRAMME DE REPÉRAGE DE LA MISSION.....	6
4.5	ANALYSE DES DOCUMENTS TRANSMIS.....	7
4.6	ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORTS AUX NORMES EN VIGUEUR	7
4.7	PLAN ET PROCÉDURES DE PRÉLÈVEMENTS.....	7
5	CONDITIONS DE REPÉRAGES	8
5.1	MODALITÉS DE REPÉRAGES	8
5.2	OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPÉRAGE	8
6	RÉSULTATS DÉTAILLÉS DU REPÉRAGE.....	9
6.1	TABLEAU DES ZPSO, SONDAGES ET PRELEVEMENTS	9
7	ANNEXES.....	25
7.1	ANNEXE : SCHÉMA DE REPÉRAGE	25
7.2	ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE	28
7.3	ANNEXE : RAPPORT D'ESSAIS.....	38
7.4	ANNEXE : RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ	45
7.5	ANNEXE : AUTRES DOCUMENTS	47



RAPPORT DE REPÉRAGE DES MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT RÉALISATION DE TRAVAUX DANS UN IMMEUBLE BÂTI

Avant travaux : La mission est effectuée en application de l'article L4412-2 du Code du Travail, décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations, arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis. Norme NF X 46-020 d'Août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

1 RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

1.1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE BÂTI VISITÉ

Adresse : **12 route du Rhin 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN**

Référence bien : **Bâtiment 0004**

Date de construction : **Date du permis de construire non connue**

1.2 DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE

Nom : **Quartier Leclerc**

Adresse : **12 route du Rhin**

CP, Ville : **67401 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN**

1.3 DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom : **USID de Strasbourg-Haguenau-Colmar - TSEF3 - Sébastien LANDAIS**

Adresse : **44 rue de Lauth**

CS 21043

CP, Ville : **67071, Strasbourg CEDEX**

1.4 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : **M LEGER Maxime**

N° de certification : **CPDI5000 Version 007**

Délivré le : **21/09/2023**

Échéance le : **20/09/2030**

Accompagnateur : **TSEF3 - Sébastien LANDAIS USID de Strasbourg-Hague**

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par I.Cert - Centre Alphasys - Bâtiment K - Parc d'affaires - Espace Performance 35760 SAINT GREGOIRE (détail sur www.info-certif.fr).

1.5 SOCIÉTÉ

Raison sociale : **DIAGOBAB (SIRET : 88429685600039)**

Adresse : **1 rue René Laennec, 67300 Schiltigheim**

Assurance : **AXA**

Numéro de police : **10825380704** valable jusqu'au : **31/12/2025**

1.6 LABORATOIRE D'ANALYSES

Raison sociale : **FlashLab Illkirch**

Adresse : **38, rue de l'industrie 67400 Illkirch-Graffenstaden**

Numéro de l'accréditation Cofrac : **N° 1-5765 - 79892366000020**

1.7 HISTORIQUE DES REVISIONS

Version	Date	Objet
00	22/05/2025	Edition du rapport à la suite de la visite du 13/05/2025



2 CONCLUSIONS

2.1 CONCLUSION DU REPÉRAGE

**Dans le cadre de la mission objet du présent rapport,
il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.**

2.2 LISTE DES MATERIAUX AMIANTES

ZPSO	REF. PRLV	LOCALISATION	PRECISION	COMPOSANT	DESCRIPTION	QTE	ETAT*
Néant							

Légende :	BE : Bon Etat	DL : Dégradations Locales	ME : Mauvais Etat	NV : Non Visible
-----------	---------------	---------------------------	-------------------	------------------

Nota : L'état du matériau amianté est donné à titre indicatif, il ne résulte pas de l'établissement d'une évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits tel que prévu à l'arrêté du 12 Décembre 2012.

2.3 AVIS ET INTERPRETATIONS

Néant

2.4 LIMITE DES CONCLUSIONS

Néant

2.5 RÉSERVES ET COMMENTAIRES

Le jour de la visite, le bien était meublé et habité

Ce diagnostic porte uniquement sur l'ensemble bâti. Le mobilier, et les biens présents dans le bâtiment ne sont pas visés.

Le diagnostic vise uniquement les éléments accessibles par des démontages et démolition légère. La destruction de dalles ou de murs lourds ne fait pas partie de la mission.

Le rapport porte sur les matériaux contenant de l'amiante délibérément ajoutée et ne vise pas la recherche d'amiante naturellement présente dans les sol et terres par exemple, ni le repérage d'éventuels matériaux contaminés par de l'amiante.

Lors de travaux, en cas de suspicion sur des matériaux douteux, il conviendra d'en avertir immédiatement l'opérateur de repérage afin de contrôler et de faire analyser le matériau, si nécessaire.



3 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S)

3.1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Nombre de locaux visités : 48

Rez-de-chaussée - 003 - Couloir, Rez-de-chaussée - 004 - Entrée, Rez-de-chaussée - 005 - Chambre, Rez-de-chaussée - 006 - Sanitaire, Rez-de-chaussée - 007 - Entrée, Rez-de-chaussée - 008 - Chambre, Rez-de-chaussée - 009 - Sanitaire, Rez-de-chaussée - 010 - Entrée, Rez-de-chaussée - 011 - Chambre, Rez-de-chaussée - 012 - Sanitaire, Rez-de-chaussée - 013 - Entrée, Rez-de-chaussée - 014 - Chambre, Rez-de-chaussée - 015 - Sanitaire, Rez-de-chaussée - 016 - Entrée, Rez-de-chaussée - 017 - Chambre, Rez-de-chaussée - 018 - Sanitaire, Rez-de-chaussée - 019 - Entrée, Rez-de-chaussée - 020 - Chambre, Rez-de-chaussée - 021 - Sanitaire, Rez-de-chaussée - 022 - Entrée, Rez-de-chaussée - 023 - Chambre, Rez-de-chaussée - 024 - Sanitaire, Rez-de-chaussée - 025 - Entrée, Rez-de-chaussée - 026 - Chambre, Rez-de-chaussée - 027 - Sanitaire, 1er étage - 001 - Couloir, 1er étage - 002 - Entrée, 1er étage - 003 - Chambre, 1er étage - 004 - Sanitaire, 1er étage - 005 - Entrée, 1er étage - 006 - Chambre, 1er étage - 007 - Sanitaire, 1er étage - 008 - Couloir, 1er étage - 009 - Entrée, 1er étage - 010 - Chambre, 1er étage - 011 - Sanitaire, 1er étage - 021 - Entrée, 1er étage - 022 - Chambre, 1er étage - 023 - Sanitaire, 1er étage - 024 - Entrée, 1er étage - 025 - Chambre, 1er étage - 026 - Sanitaire, 1er étage - 027 - Entrée, 1er étage - 028 - Chambre, 1er étage - 029 - Sanitaire, 1er étage - 030 - Entrée, 1er étage - 031 - Chambre, 1er étage - 032 - Sanitaire

Nota : Sont listés ici les locaux accessibles et identifiés dans le périmètre d'investigation défini par le donneur d'ordre.

3.2 LISTE DES LOCAUX, ZONES OU COMPOSANTS NON VISITÉS

3.2.1 LOCAUX NON-VISITES

Nombre de locaux non visités : 0

Nota : Sont listés ici les locaux NON-accessibles et identifiés dans le périmètre d'investigation défini par le donneur d'ordre.

3.2.2 COMPOSANTS NON-SONDES

Néant Aucun élément non sondé dans le périmètre défini de la mission

N° MATERIAU OU PRODUIT	DESCRIPTION	LOCALISATION	CAUSE DE NON PRELEVEMENT
Néant	-	-	-

Nota : Sont listés ici les éléments, équipements et composants NON-accessibles et identifiés dans le périmètre d'investigation défini par le donneur d'ordre.



4 ÉTUDE PRÉALABLE

4.1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Rénovation complètes de blocs chambre :

- Remplacement des sols
- Remise en peinture des murs et cloisons,
- Percement de murs et cloisons
- Réfection des plafonds
- Réfection des installations électriques
- Réfection des salles d'eau

Nota : Toute modification du programme et du périmètre de travaux, ou tout manque identifier dans les lignes ci-dessus devra faire l'objet d'une mise à jour du présent rapport.

4.2 PÉRIMÈTRE DE TRAVAUX DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Il s'agit de l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités.

4.3 OBJECTIF DE LA MISSION

« Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser tous les matériaux et produits contenant de l'amiante situés dans la zone impactée par les travaux ». Des listes de matériaux pouvant contenir de l'amiante sont définies de façon non exhaustive dans l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

4.4 PROGRAMME DE REPÉRAGE DE LA MISSION

Le programme de repérage est défini par l'arrêté du 16 juillet 2019 et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Août 2017.

Extrait de l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'août 2017 (liste non exhaustive) :

1 - COUVERTURES, TOITURES, TERRASSES ET ETANCHEITES	Plaques ondulées et planes
	Ardoises, bardeaux bitumineux
	Éléments associés à la toiture
	Éléments sous toiture
	Étanchéité de toiture terrasse
	Fenêtres de toit, lanterneaux, verrières
2 - PAROIS VERTICALES EXTERIEURES ET FAÇADES	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich
	Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage
	Façades lourdes y compris poteaux
	Menuiseries extérieures
	Éléments associés aux façades
3 - PAROIS VERTICALES INTERIEURES	Murs et cloisons maçonnés
	Poteaux
	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
	Gaines et coffres verticaux
	Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
4 - PLAFONDS ET FAUX PLAFONDS	Plafonds
	Poutres et charpentes
	Poutres et charpentes
	Gaines et coffres horizontaux
	Faux plafonds
	Suspentes et contrevents
5 - PLANCHERS ET PLANCHERS TECHNIQUES	Revêtements de sols
6 - CONDUITS ET ACCESSOIRES INTERIEURS	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
	Clapets / volets coupe-feu
	Vide-ordures
7 - ASCENSEURS, MONTE-CHARGES ET ESCALIERS MECANIQUES	Portes et cloisons palières
	Parois des équipements
	Matériels en machinerie
8 - ÉQUIPEMENTS DIVERS ET ACCESSOIRES	Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes
	Convecteurs et radiateurs électriques
	Fusibles à broche
	Canalisations électriques préfabriquées
	Coffres-forts
	Portes de placard, baignoires et éviers métalliques
	Jardinières, bac à sable incendie
	Étanchéité des murs enterrés
	Parois verticales et horizontales enterrées
9 - FONDATIONS ET SOUBASSEMENTS	Conduits et fourreaux
	Conduits, Siphons
10 - AMENAGEMENTS, VOIRIES ET RESEAUX DIVERS	Voiries
	Espaces sportifs
	Amenagements extérieurs



4.5 ANALYSE DES DOCUMENTS TRANSMIS

DOCUMENTS DEMANDÉS	DOCUMENTS REMIS
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Demandé, non communiqué
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Demandé, non communiqué
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti	Listing des occupants et coordonnés
Dossier de plans	Demandé, Esquisse d'etage communiquée par le syndic de copro.

Observations : Néant

4.6 ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORTS AUX NORMES EN VIGUEUR

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'Août 2017.

Nota : La prestation est basée sur la norme NF X 46-020, néanmoins afin d'optimiser les prélèvements et sondages, certaines analyses n'ont pas été doublées comme préconisé à l'annexe 1.

La prestation est basée sur la norme NF X 46-020, néanmoins afin d'optimiser les prélèvements et sondages et de maximiser les chances de détecter l'amiante, certaines analyses ont été doublées pour une même ZPSO.

OBSERVATIONS	OUI	NON	SANS OBJET
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	X		
Plan des sondages détaillés disponible mais non joint au présent rapport.	X		
Accompagnateur disponible sur l'ensemble de l'intervention et disposant de l'ensemble des moyens d'accès demandés	X		

4.7 PLAN ET PROCÉDURES DE PRÉLÈVEMENTS

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

Les sondages et prélèvements ont été réalisés suivant des mode opératoires amiante propres à l'entreprise et par des opérateurs formés sous-section 4.



5 CONDITIONS DE REPÉRAGES

5.1 MODALITÉS DE REPÉRAGES

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autres aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la liste des matériaux de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers.

L'ensemble du périmètre du bien concerné par les travaux doit être inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés, l'opérateur rédigera un pré-rapport.

Lorsque, dans des cas exceptionnels, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être menées entre les différentes étapes des travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de Zones présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO) permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des ZPSO.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux ou produits utilisées, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaire pour conclure.

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017, les analyses des échantillons de ces matériaux ou produits sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

5.2 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPÉRAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti. Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16 juillet 2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »



6 RÉSULTATS DÉTAILLÉS DU REPÉRAGE

6.1 TABLEAU DES ZPSO, SONDAGES ET PRELEVEMENTS

REF ZPSO	N° DE PRLV	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	DESCRIPTION	CONCLUSION
ZPSO-001	P001	Rez-de-chaussée - 004 - Entrée	-	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P001	Rez-de-chaussée - 007 - Entrée		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P001	Rez-de-chaussée - 010 - Entrée		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P001	Rez-de-chaussée - 013 - Entrée		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P001	Rez-de-chaussée - 016 - Entrée		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P001	Rez-de-chaussée - 019 - Entrée		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P001	Rez-de-chaussée - 022 - Entrée		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P001	Rez-de-chaussée - 025 - Entrée		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-002	P002	Rez-de-chaussée - 005 - Chambre		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P002	Rez-de-chaussée - 008 - Chambre		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P002	Rez-de-chaussée - 011 - Chambre		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P002	Rez-de-chaussée - 014 - Chambre		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P002	Rez-de-chaussée - 017 - Chambre		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)



REF ZPSO	N° DE PRLV	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	DESCRIPTION	CONCLUSION
	P002	Rez-de-chaussée - 020 - Chambre		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P002	Rez-de-chaussée - 023 - Chambre		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P002	Rez-de-chaussée - 026 - Chambre		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-003	P003	Rez-de-chaussée - 006 - Sanitaire		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Sous-couche souple + Couche3: Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P003	Rez-de-chaussée - 009 - Sanitaire		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Sous-couche souple + Couche3: Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P003	Rez-de-chaussée - 012 - Sanitaire		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Sous-couche souple + Couche3: Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P003	Rez-de-chaussée - 015 - Sanitaire		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Sous-couche souple + Couche3: Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P003	Rez-de-chaussée - 018 - Sanitaire		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Sous-couche souple + Couche3: Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P003	Rez-de-chaussée - 021 - Sanitaire		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Sous-couche souple + Couche3: Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P003	Rez-de-chaussée - 024 - Sanitaire		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Sous-couche souple + Couche3: Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P003	Rez-de-chaussée - 027 - Sanitaire		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Sous-couche souple + Couche3: Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-004	P004	Rez-de-chaussée - 004 - Entrée		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de plinthes	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P004	Rez-de-chaussée - 007 - Entrée		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de plinthes	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P004	Rez-de-chaussée - 010 - Entrée		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de plinthes	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P004	Rez-de-chaussée - 013 - Entrée		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de plinthes	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)



REF ZPSO	N° DE PRLV	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	DESCRIPTION	CONCLUSION
	P004	Rez-de-chaussée - 016 - Entrée		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de plinthes	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P004	Rez-de-chaussée - 019 - Entrée		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de plinthes	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P004	Rez-de-chaussée - 022 - Entrée		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de plinthes	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P004	Rez-de-chaussée - 025 - Entrée		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de plinthes	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-005	P005	Rez-de-chaussée - 004 - Entrée		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P005	Rez-de-chaussée - 007 - Entrée		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P005	Rez-de-chaussée - 010 - Entrée		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P005	Rez-de-chaussée - 013 - Entrée		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P005	Rez-de-chaussée - 016 - Entrée		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P005	Rez-de-chaussée - 019 - Entrée		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P005	Rez-de-chaussée - 022 - Entrée		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P005	Rez-de-chaussée - 025 - Entrée		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-006	P006	Rez-de-chaussée - 004 - Entrée		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P006	Rez-de-chaussée - 007 - Entrée		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P006	Rez-de-chaussée - 016 - Entrée		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P006	Rez-de-chaussée - 019 - Entrée		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P006	Rez-de-chaussée - 022 - Entrée		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P006	Rez-de-chaussée - 025 - Entrée		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)



REF ZPSO	N° DE PRLV	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	DESCRIPTION	CONCLUSION
ZPSO-007	P007	Rez-de-chaussée - 004 - Entrée		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P007	Rez-de-chaussée - 005 - Chambre		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P007	Rez-de-chaussée - 007 - Entrée		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P007	Rez-de-chaussée - 008 - Chambre		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P007	Rez-de-chaussée - 010 - Entrée		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P007	Rez-de-chaussée - 011 - Chambre		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P007	Rez-de-chaussée - 013 - Entrée		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P007	Rez-de-chaussée - 014 - Chambre		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P007	Rez-de-chaussée - 016 - Entrée		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P007	Rez-de-chaussée - 017 - Chambre		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P007	Rez-de-chaussée - 019 - Entrée		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P007	Rez-de-chaussée - 020 - Chambre		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P007	Rez-de-chaussée - 022 - Entrée		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P007	Rez-de-chaussée - 023 - Chambre		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P007	Rez-de-chaussée - 025 - Entrée		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P007	Rez-de-chaussée - 026 - Chambre		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-008	P008	Rez-de-chaussée - 004 - Entrée		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P008	Rez-de-chaussée - 005 - Chambre		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P008	Rez-de-chaussée - 007 - Entrée		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P008	Rez-de-chaussée - 008 - Chambre		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P008	Rez-de-chaussée - 010 - Entrée		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)



REF ZPSO	N° DE PRLV	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	DESCRIPTION	CONCLUSION
	P008	Rez-de-chaussée - 011 - Chambre		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P008	Rez-de-chaussée - 013 - Entrée		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P008	Rez-de-chaussée - 014 - Chambre		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P008	Rez-de-chaussée - 016 - Entrée		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P008	Rez-de-chaussée - 017 - Chambre		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P008	Rez-de-chaussée - 019 - Entrée		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P008	Rez-de-chaussée - 020 - Chambre		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P008	Rez-de-chaussée - 022 - Entrée		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P008	Rez-de-chaussée - 023 - Chambre		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P008	Rez-de-chaussée - 025 - Entrée		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P008	Rez-de-chaussée - 026 - Chambre		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-009	P009	Rez-de-chaussée - 004 - Entrée		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P009	Rez-de-chaussée - 005 - Chambre		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P009	Rez-de-chaussée - 007 - Entrée		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P009	Rez-de-chaussée - 008 - Chambre		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P009	Rez-de-chaussée - 010 - Entrée		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P009	Rez-de-chaussée - 011 - Chambre		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P009	Rez-de-chaussée - 013 - Entrée		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P009	Rez-de-chaussée - 014 - Chambre		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P009	Rez-de-chaussée - 016 - Entrée		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P009	Rez-de-chaussée - 017 - Chambre		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)



REF ZPSO	N° DE PRLV	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	DESCRIPTION	CONCLUSION
	P009	Rez-de-chaussée - 019 - Entrée		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P009	Rez-de-chaussée - 020 - Chambre		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P009	Rez-de-chaussée - 022 - Entrée		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P009	Rez-de-chaussée - 023 - Chambre		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P009	Rez-de-chaussée - 025 - Entrée		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P009	Rez-de-chaussée - 026 - Chambre		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-010	P010	Rez-de-chaussée - 006 - Sanitaire		3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P010	Rez-de-chaussée - 009 - Sanitaire		3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P010	Rez-de-chaussée - 012 - Sanitaire		3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P010	Rez-de-chaussée - 015 - Sanitaire		3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P010	Rez-de-chaussée - 018 - Sanitaire		3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P010	Rez-de-chaussée - 021 - Sanitaire		3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P010	Rez-de-chaussée - 024 - Sanitaire		3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P010	Rez-de-chaussée - 027 - Sanitaire		3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-011	P011	Rez-de-chaussée - 006 - Sanitaire		3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Couche1: Sous couche souple mural + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)



REF ZPSO	N° DE PRLV	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	DESCRIPTION	CONCLUSION
	P011	Rez-de-chaussée - 009 - Sanitaire		3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Couche1: Sous couche souple mural + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P011	Rez-de-chaussée - 012 - Sanitaire		3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Couche1: Sous couche souple mural + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P011	Rez-de-chaussée - 015 - Sanitaire		3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Couche1: Sous couche souple mural + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P011	Rez-de-chaussée - 018 - Sanitaire		3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Couche1: Sous couche souple mural + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P011	Rez-de-chaussée - 021 - Sanitaire		3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Couche1: Sous couche souple mural + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P011	Rez-de-chaussée - 024 - Sanitaire		3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Couche1: Sous couche souple mural + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P011	Rez-de-chaussée - 027 - Sanitaire		3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Couche1: Sous couche souple mural + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-012	P012	Rez-de-chaussée - 006 - Sanitaire		3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P012	Rez-de-chaussée - 009 - Sanitaire		3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P012	Rez-de-chaussée - 012 - Sanitaire		3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)



REF ZPSO	N° DE PRLV	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	DESCRIPTION	CONCLUSION
	P012	Rez-de-chaussée - 015 - Sanitaire		3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P012	Rez-de-chaussée - 018 - Sanitaire		3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P012	Rez-de-chaussée - 021 - Sanitaire		3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P012	Rez-de-chaussée - 024 - Sanitaire		3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P012	Rez-de-chaussée - 027 - Sanitaire		3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-013	P013	Rez-de-chaussée - 006 - Sanitaire		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P013	Rez-de-chaussée - 009 -Sanitaire		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P013	Rez-de-chaussée - 024 - Sanitaire		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P013	Rez-de-chaussée - 027 - Sanitaire		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-014	P014	Rez-de-chaussée - 006 - Sanitaire		3 - Parois verticales intérieures - Gains et coffres verticaux	Enduit de jointoiment des plaques de plâtre cartonné	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P014	Rez-de-chaussée - 009 -Sanitaire		3 - Parois verticales intérieures - Gains et coffres verticaux	Enduit de jointoiment des plaques de plâtre cartonné	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-015	P015	Rez-de-chaussée - 006 - Sanitaire		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P015	Rez-de-chaussée - 009 -Sanitaire		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P015	Rez-de-chaussée - 012 - Sanitaire		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P015	Rez-de-chaussée - 015 - Sanitaire		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P015	Rez-de-chaussée - 018 - Sanitaire		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P015	Rez-de-chaussée - 021 - Sanitaire		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)



REF ZPSO	N° DE PRLV	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	DESCRIPTION	CONCLUSION
	P015	Rez-de-chaussée - 024 - Sanitaire		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P015	Rez-de-chaussée - 027 - Sanitaire		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-016	P016	Rez-de-chaussée - 006 - Sanitaire		3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-017	P017	Rez-de-chaussée - 010 - Entrée		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P017	Rez-de-chaussée - 013 - Entrée		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P017	Rez-de-chaussée - 016 - Entrée		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P017	Rez-de-chaussée - 019 - Entrée		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-018	P018	Rez-de-chaussée - 012 - Sanitaire		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P018	Rez-de-chaussée - 015 - Sanitaire		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P018	Rez-de-chaussée - 018 - Sanitaire		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P018	Rez-de-chaussée - 021 - Sanitaire		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-019	P019	Rez-de-chaussée - 012 - Sanitaire		3 - Parois verticales intérieures - Gainex et coffres verticaux	Enduit de jointoiment trappe	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P019	Rez-de-chaussée - 015 - Sanitaire		3 - Parois verticales intérieures - Gainex et coffres verticaux	Enduit de jointoiment trappe	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-020	P020	Rez-de-chaussée - 010 - Entrée		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P020	Rez-de-chaussée - 011 - Chambre		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P020	Rez-de-chaussée - 013 - Entrée		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P020	Rez-de-chaussée - 014 - Chambre		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)



REF ZPSO	N° DE PRLV	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	DESCRIPTION	CONCLUSION
	P020	Rez-de-chaussée - 016 - Entrée		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P020	Rez-de-chaussée - 017 - Chambre		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P020	Rez-de-chaussée - 019 - Entrée		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P020	Rez-de-chaussée - 020 - Chambre		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-021	P021	Rez-de-chaussée - 003 - Couloir		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-022	P022	Rez-de-chaussée - 018 - Sanitaire		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Plot de colle fixant les cloisons au mur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P022	Rez-de-chaussée - 021 - Sanitaire		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Plot de colle fixant les cloisons au mur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P022	Rez-de-chaussée - 024 - Sanitaire		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Plot de colle fixant les cloisons au mur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P022	Rez-de-chaussée - 027 - Sanitaire		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Plot de colle fixant les cloisons au mur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-023	P023	Rez-de-chaussée - 017 - Chambre		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P023	Rez-de-chaussée - 018 - Sanitaire		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P023	Rez-de-chaussée - 020 - Chambre		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P023	Rez-de-chaussée - 021 - Sanitaire		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P023	Rez-de-chaussée - 023 - Chambre		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P023	Rez-de-chaussée - 024 - Sanitaire		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P023	Rez-de-chaussée - 026 - Chambre		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P023	Rez-de-chaussée - 027 - Sanitaire		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-024	P024	Rez-de-chaussée - 003 - Couloir		4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P024	1er étage - 001 - Couloir		4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)



REF ZPSO	N° DE PRLV	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	DESCRIPTION	CONCLUSION
	P024	1er étage - 008 - Couloir		4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-025	P025	1er étage - 001 - Couloir		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-026	P026	1er étage - 001 - Couloir		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P026	1er étage - 008 - Couloir		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-027	P027	1er étage - 002 - Entrée		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragrée	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P027	1er étage - 005 - Entrée		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragrée	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P027	1er étage - 009 - Entrée		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragrée	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P027	1er étage - 021 - Entrée		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragrée	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P027	1er étage - 024 - Entrée		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragrée	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P027	1er étage - 027 - Entrée		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragrée	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P027	1er étage - 030 - Entrée		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragrée	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-028	P028	1er étage - 002 - Entrée		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de plinthes	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P028	1er étage - 005 - Entrée		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de plinthes	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P028	1er étage - 009 - Entrée		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de plinthes	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P028	1er étage - 021 - Entrée		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de plinthes	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P028	1er étage - 024 - Entrée		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de plinthes	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P028	1er étage - 027 - Entrée		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de plinthes	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P028	1er étage - 030 - Entrée		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de plinthes	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-029	P029	1er étage - 002 - Entrée		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P029	1er étage - 003 - Chambre		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P029	1er étage - 005 - Entrée		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)



REF ZPSO	N° DE PRLV	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	DESCRIPTION	CONCLUSION
	P029	1er étage - 006 - Chambre		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P029	1er étage - 009 - Entrée		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P029	1er étage - 010 - Chambre		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-030	P030	1er étage - 002 - Entrée		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P030	1er étage - 005 - Entrée		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P030	1er étage - 009 - Entrée		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-031	P031	1er étage - 003 - Chambre		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P031	1er étage - 006 - Chambre		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P031	1er étage - 010 - Chambre		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-032	P032	1er étage - 002 - Entrée		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P032	1er étage - 003 - Chambre		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P032	1er étage - 005 - Entrée		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P032	1er étage - 006 - Chambre		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P032	1er étage - 009 - Entrée		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P032	1er étage - 010 - Chambre		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-033	P033	1er étage - 004 - Sanitaire		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P033	1er étage - 007 - Sanitaire		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P033	1er étage - 011 - Sanitaire		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)



REF ZPSO	N° DE PRLV	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	DESCRIPTION	CONCLUSION
	P033	1er étage - 023 - Sanitaire		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P033	1er étage - 026 - Sanitaire		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P033	1er étage - 029 - Sanitaire		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P033	1er étage - 032 - Sanitaire		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-034	P034	1er étage - 004 - Sanitaire		3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Sous couche souple mural	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P034	1er étage - 007 - Sanitaire		3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Sous couche souple mural	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P034	1er étage - 011 - Sanitaire		3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Sous couche souple mural	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-035	P035	1er étage - 004 - Sanitaire		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Sous couche souple + Couche3: Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P035	1er étage - 007 - Sanitaire		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Sous couche souple + Couche3: Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P035	1er étage - 011 - Sanitaire		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Sous couche souple + Couche3: Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-036	P036	1er étage - 002 - Entrée		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P036	1er étage - 003 - Chambre		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P036	1er étage - 005 - Entrée		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P036	1er étage - 006 - Chambre		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P036	1er étage - 009 - Entrée		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P036	1er étage - 010 - Chambre		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P036	1er étage - 021 - Entrée		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)



REF ZPSO	N° DE PRLV	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	DESCRIPTION	CONCLUSION
	P036	1er étage - 022 - Chambre		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P036	1er étage - 024 - Entrée		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P036	1er étage - 025 - Chambre		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P036	1er étage - 027 - Entrée		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P036	1er étage - 028 - Chambre		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P036	1er étage - 030 - Entrée		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P036	1er étage - 031 - Chambre		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-037	P037	1er étage - 004 - Sanitaire		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P037	1er étage - 007 - Sanitaire		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P037	1er étage - 011 - Sanitaire		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-038	P038	1er étage - 011 - Sanitaire		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Plot de colle fixant les cloisons au mur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-039	P039	1er étage - 023 - Sanitaire		3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P039	1er étage - 026 - Sanitaire		3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-040	P040	1er étage - 026 - Sanitaire		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Plot de colle fixant les cloisons au mur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-041	P041	1er étage - 021 - Entrée		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P041	1er étage - 024 - Entrée		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P041	1er étage - 027 - Entrée		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P041	1er étage - 030 - Entrée		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)



REF ZPSO	N° DE PRLV	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	DESCRIPTION	CONCLUSION
ZPSO-042	P042	1er étage - 022 - Chambre		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P042	1er étage - 025 - Chambre		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P042	1er étage - 028 - Chambre		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P042	1er étage - 031 - Chambre		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-043	P043	1er étage - 021 - Entrée		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P043	1er étage - 022 - Chambre		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P043	1er étage - 024 - Entrée		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P043	1er étage - 025 - Chambre		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P043	1er étage - 027 - Entrée		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P043	1er étage - 028 - Chambre		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P043	1er étage - 030 - Entrée		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P043	1er étage - 031 - Chambre		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-044	P044	1er étage - 021 - Entrée		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P044	1er étage - 022 - Chambre		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P044	1er étage - 024 - Entrée		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P044	1er étage - 025 - Chambre		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P044	1er étage - 027 - Entrée		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P044	1er étage - 028 - Chambre		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P044	1er étage - 030 - Entrée		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P044	1er étage - 031 - Chambre		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-045	P045	1er étage - 023 - Sanitaire		3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Sous couche souple mural	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)



REF ZPSO	N° DE PRLV	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	DESCRIPTION	CONCLUSION
	P045	1er étage - 026 - Sanitaire		3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Sous couche souple mural	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P045	1er étage - 029 - Sanitaire		3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Sous couche souple mural	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P045	1er étage - 032 - Sanitaire		3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Sous couche souple mural	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-046	P046	1er étage - 023 - Sanitaire		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P046	1er étage - 026 - Sanitaire		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P046	1er étage - 029 - Sanitaire		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P046	1er étage - 032 - Sanitaire		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-047	P047	1er étage - 023 - Sanitaire		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P047	1er étage - 026 - Sanitaire		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P047	1er étage - 029 - Sanitaire		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P047	1er étage - 032 - Sanitaire		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-048	P048	1er étage - 029 - Sanitaire		3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P048	1er étage - 032 - Sanitaire		3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-049	P049	1er étage - 029 - Sanitaire		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Plot de colle fixant les cloisons au mur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P049	1er étage - 032 - Sanitaire		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Plot de colle fixant les cloisons au mur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)



7 ANNEXES

7.1 ANNEXE : SCHÉMA DE REPÉRAGE

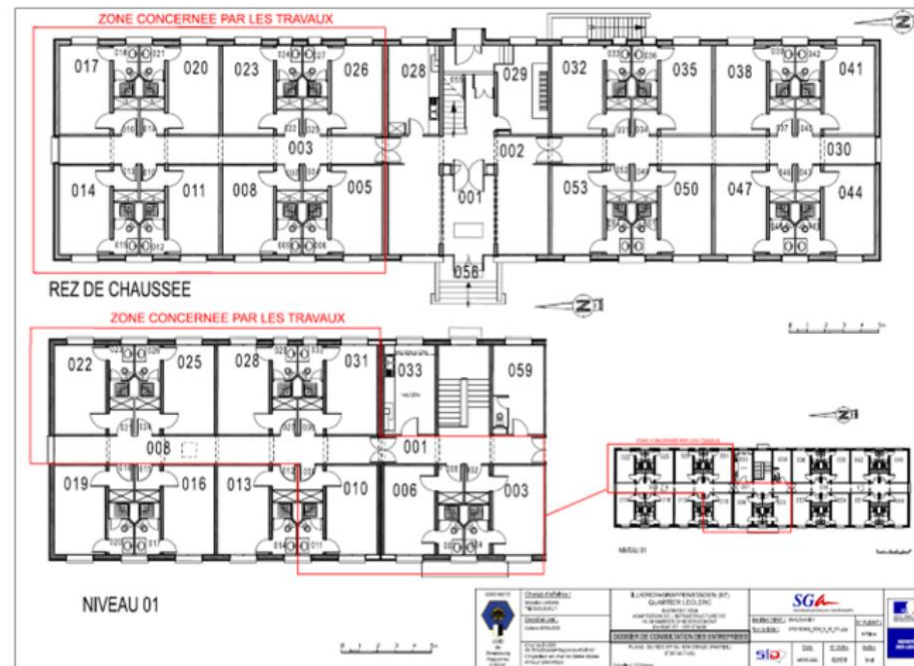


Planche (croquis) de repérage technique : Localisation du périmètre des travaux fournis par le client

DIAGOBAB, auteur : M LEGER Maxime

Dossier n° 25VBE593 du 13/05/2025

Adresse du bien : 12 route du Rhin 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN


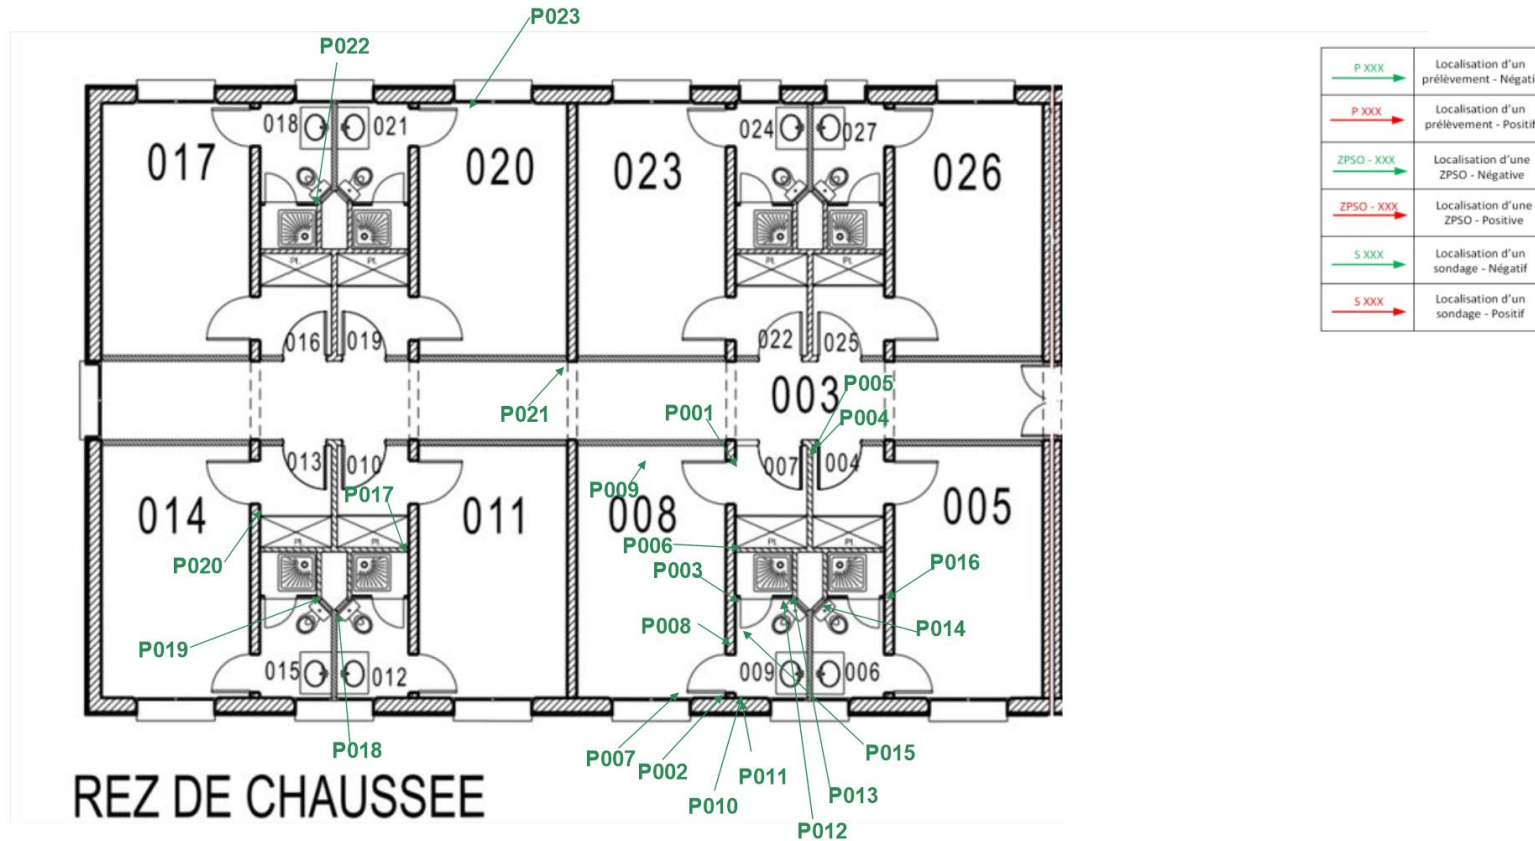


Planche (croquis) de repérage technique : Chambres du REZ-DE-CHAUSSEE

DIAGOBAB, auteur : M LEGER Maxime

Dossier n° 25VBE593 du 13/05/2025

Adresse du bien : 12 route du Rhin 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

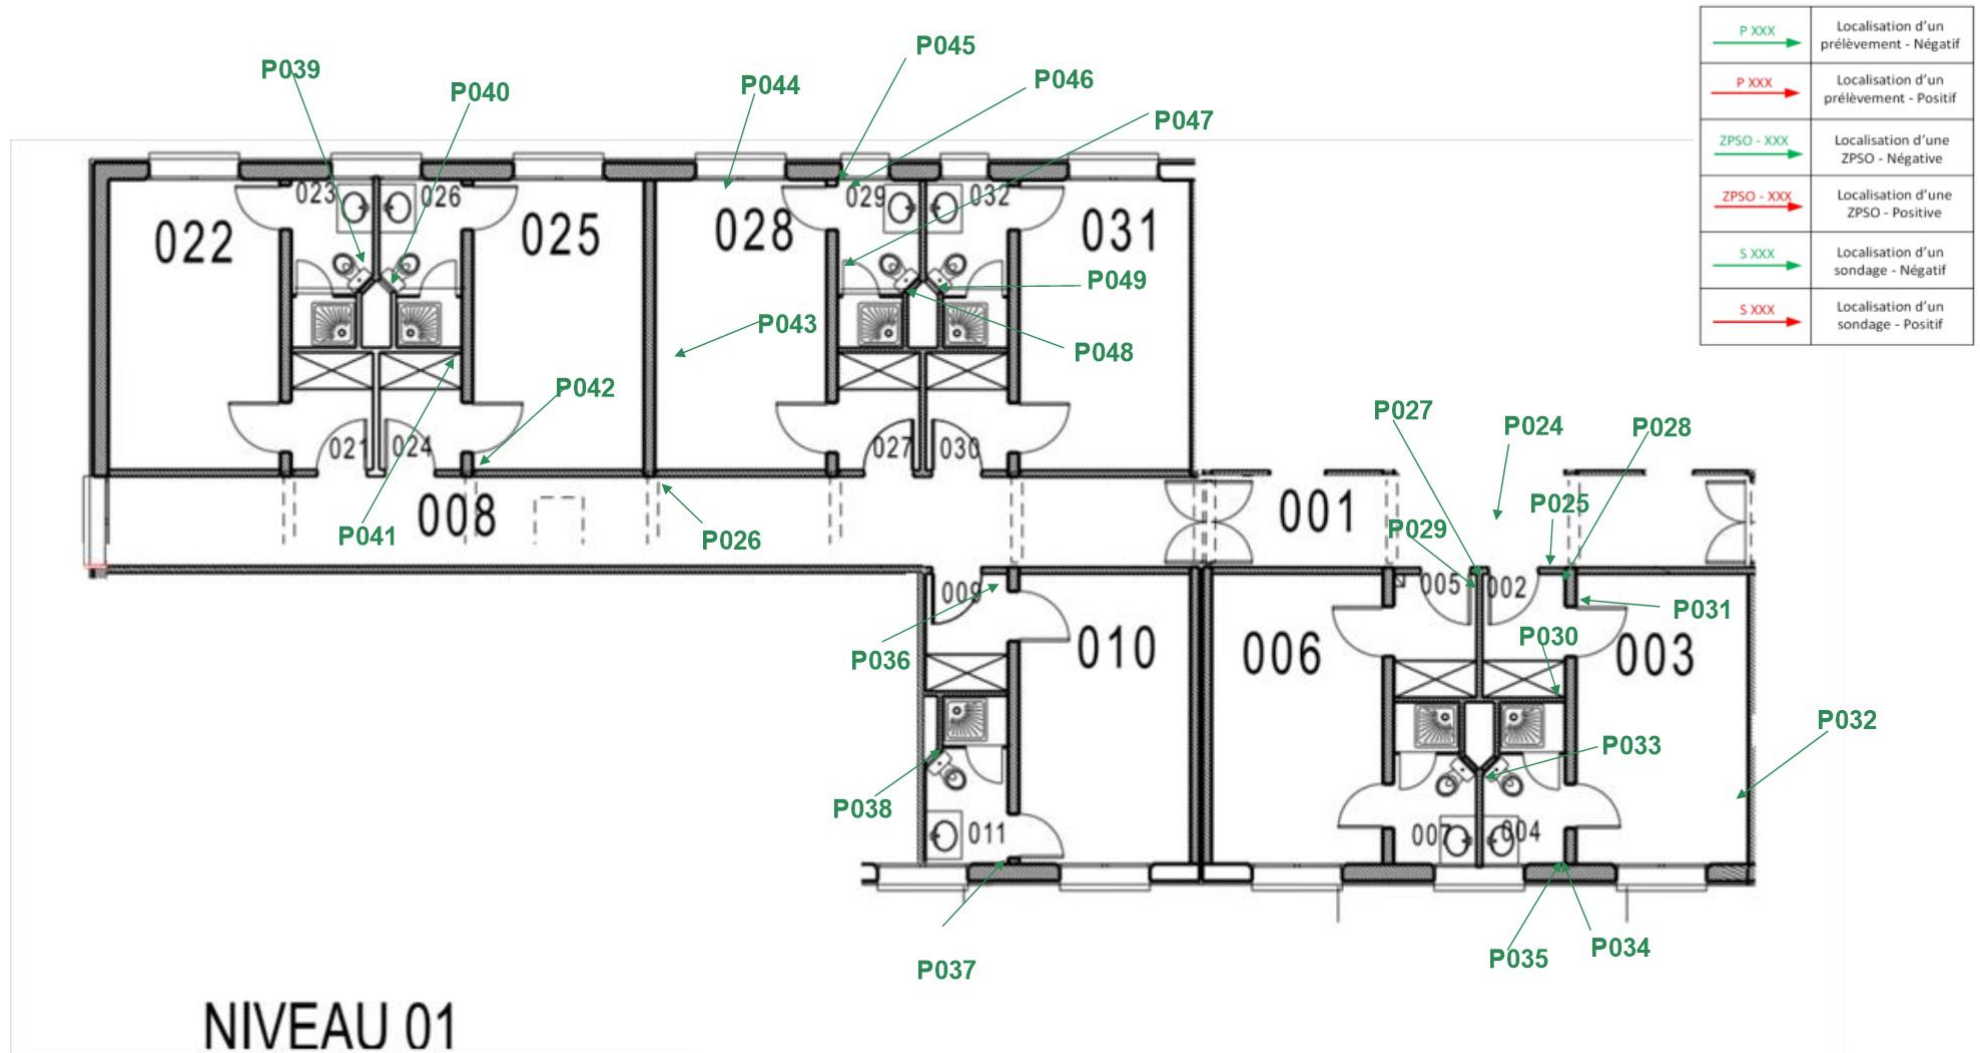

NIVEAU 01

Planche (croquis) de repérage technique : CHAMBRES DU NIVEAU +1

DIAGOBAB, auteur : M LEGER Maxime

Dossier n° 25VBE593 du 13/05/2025

Adresse du bien : 12 route du Rhin 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN



7.2 ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

7.2.1 TABLEAU DES PHOTOS PAR PRELEVEMENTS **MATERIAUX AMIANTES**

N° DE PRLV	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
Néant				

7.2.2 TABLEAU DES PHOTOS PAR PRELEVEMENTS **MATERIAUX NON-AMIANTES**

N° DE PRLV	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P001	Rez-de-chaussée - 007 - Entrée	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragréage	Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragréage	
P002	Rez-de-chaussée - 008 - Chambre	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	
P003	Rez-de-chaussée - 009 - Sanitaire	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Sous-couche souple + Couche3: Ragréage	Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Sous-couche souple + Couche3: Ragréage	
P004	Rez-de-chaussée - 007 - Entrée	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de plinthes	Colle de plinthes	



N° DE PRLV	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P005	Rez-de-chaussée - 007 - Entrée	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	
P006	Rez-de-chaussée - 007 - Entrée	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot	
P007	Rez-de-chaussée - 008 - Chambre	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	
P008	Rez-de-chaussée - 008 - Chambre	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	
P009	Rez-de-chaussée - 008 - Chambre	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	



N° DE PRLV	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P010	Rez-de-chaussée - 009 - Sanitaire	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de carrelage	Colle de carrelage	
P011	Rez-de-chaussée - 009 - Sanitaire	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Couche1: Sous couche souple mural + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Couche1: Sous couche souple mural + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	
P012	Rez-de-chaussée - 009 - Sanitaire	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Colle de faïence	
P013	Rez-de-chaussée - 009 - Sanitaire	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot	
P014	Rez-de-chaussée - 006 - Sanitaire	3 - Parois verticales intérieures - Gainex et coffres verticaux - Enduit de jointoiment des plaques de plâtre cartonné	Enduit de jointoiment des plaques de plâtre cartonné	



N° DE PRLV	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P015	Rez-de-chaussée - 009 - Sanitaire	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	
P016	Rez-de-chaussée - 006 - Sanitaire	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de carrelage	Colle de carrelage	
P017	Rez-de-chaussée - 010 - Entrée	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot	
P018	Rez-de-chaussée - 012 - Sanitaire	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot	
P019	Rez-de-chaussée - 015 - Sanitaire	3 - Parois verticales intérieures - Gainex et coffres verticaux - Enduit de jointoiement trappe	Enduit de jointoiement trappe	



N° DE PRLV	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P020	Rez-de-chaussée - 013 - Entrée	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	
P021	Rez-de-chaussée - 003 - Couloir	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	
P022	Rez-de-chaussée - 018 - Sanitaire	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Plot de colle fixant les cloisons au mur	Plot de colle fixant les cloisons au mur	
P023	Rez-de-chaussée - 020 - Chambre	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	
P024	1er étage - 001 - Couloir	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	Panneaux et plaques	



N° DE PRLV	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P025	1er étage - 001 - Couloir	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	
P026	1er étage - 008 - Couloir	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	
P027	1er étage - 002 - Entrée	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragréage	Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragréage	
P029	1er étage - 002 - Entrée	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	
P030	1er étage - 002 - Entrée	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot	



N° DE PRLV	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P031	1er étage - 003 - Chambre	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragréage	Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragréage	
P032	1er étage - 003 - Chambre	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	
P033	1er étage - 004 - Sanitaire	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot	
P034	1er étage - 004 - Sanitaire	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Sous couche souple mural	Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Sous couche souple mural	
P035	1er étage - 004 - Sanitaire	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Sous couche souple + Couche3: Ragréage	Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Sous couche souple + Couche3: Ragréage	



N° DE PRLV	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P036	1er étage - 009 - Entrée	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	
P037	1er étage - 011 - Sanitaire	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	
P038	1er étage - 011 - Sanitaire	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Plot de colle fixant les cloisons au mur	Plot de colle fixant les cloisons au mur	
P039	1er étage - 023 - Sanitaire	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de carrelage	Colle de carrelage	
P040	1er étage - 026 - Sanitaire	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Plot de colle fixant les cloisons au mur	Plot de colle fixant les cloisons au mur	



N° DE PRLV	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P041	1er étage - 024 - Entrée	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot	
P042	1er étage - 025 - Chambre	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragréage	Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragréage	
P043	1er étage - 028 - Chambre	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	
P044	1er étage - 028 - Chambre	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	
P045	1er étage - 026 - Sanitaire	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Sous couche souple mural	Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Sous couche souple mural	



N° DE PRLV	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P046	1er étage - 029 - Sanitaire	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	
P047	1er étage - 029 - Sanitaire	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	
P048	1er étage - 029 - Sanitaire	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de carrelage	Colle de carrelage	
P049	1er étage - 029 - Sanitaire	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Plot de colle fixant les cloisons au mur	Plot de colle fixant les cloisons au mur	

7.2.3 TABLEAU DES PHOTOS PAR ELEMENTS MATERIAUX NON-AMIANTES SUR SONDAGE

SONDAGE	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
Néant				

7.2.4 TABLEAU DES PHOTOS PAR ELEMENTS MATERIAUX SUSCEPTIBLES

N° DE ZPSO	LOCALISATION	ELEMENT	PHOTOS
Néant			

Rouge = Matériaux positifs à la recherche d'amiante
Vert = Matériaux négatifs à la recherche d'amiante
Orange = Matériaux susceptibles de contenir de l'amiante



7.3 ANNEXE : RAPPORT D'ESSAIS

Copie des rapports d'essais :



38, rue de l'Industrie - 67400 Illkirch-Graffenstaden
Tél. : 03 88 67 01 04 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr



afel
Made in France

Accréditation
N° 1-5765
Site d'illkirch
Portée disponible
sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N°25BIFP004474
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

DONNEES CLIENT

DIAGOBAB
Valentin BENDIYAN
1 rue René Laennec
67300 SCHILTIGHEIM

Référence client : 25VBE593
Adresse du site : 12 route du Rhin 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

DONNEES FLASHLAB

Référence Flashlab : 25BIFP004474
Date de réception : 14/05/2025
Edition du rapport : 20/05/2025 à 12:24

RESULTATS

Phase analysée	Préparation		Analyse			Résultat
	Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon Flashlab : 25BIFP004474-001 Référence échantillon client : P001 - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragréage Localisation : Rez-de-chaussee - 007 - Entree # Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.						
# Colle de faïence/carrelage, Matériaux durs, Indissociables	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	dozkan	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BIFP004474-002 Référence échantillon client : P002 - Couche1: Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage Localisation : Rez-de-chaussee - 008 - Chambre # Observation(s) : Certains composants de l'échantillon sont friables et incorporés dans d'autres composants non décontaminables.						
# Colle jaune, Ragréage, Matériau dur, Indissociables	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	dozkan	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Plaque souple, Bleu(e), Colle jaune, Indissociables	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	dozkan	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BIFP004474-003 Référence échantillon client : P003 - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Sous-couche souple + Couche3: Ragréage Localisation : Rez-de-chaussee - 009 - Sanitaire # Observation(s) : Certains composants de l'échantillon sont friables et incorporés dans d'autres composants non décontaminables. Absence de Colle de Carrelage.						
# Matériau souple, Gris(e), Colle, Ragréage, Matériau dur, Indissociables	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	dozkan	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **



38, rue de l'Industrie - 67400 Illkirch-Graffenstaden
Tél. : 03 88 67 01 04 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr



afel
Made in France

Accréditation
N° 1-5765
Site d'illkirch
Portée disponible
sur www.cofrac.fr



DONNEES CLIENT

DIAGOBAB
Valentin BENDIYAN
1 rue René Laennec
67300 SCHILTIGHEIM

Référence client : 25VBE593
Adresse du site : 12 route du Rhin 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

DONNEES FLASHLAB

Référence Flashlab : 25BIFP004474
Date de réception : 14/05/2025
Edition du rapport : 20/05/2025 à 12:24

RESULTATS

Phase analysée	Préparation		Analyse			Résultat
	Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon Flashlab : 25BIFP004474-004 Référence échantillon client : P004 - Colle de plinthes Localisation : Rez-de-chaussee - 007 - Entree # Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.						
# Colle de faïence/carrelage, Joint dur, Indissociables	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	dozkan	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BIFP004474-005 Référence échantillon client : P005 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché Localisation : Rez-de-chaussee - 007 - Entree # Observation(s) : Certains composants de l'échantillon sont friables et incorporés dans d'autres composants non décontaminables.						
# Enduit, Plâtre, Trace(s) de Peinture(s), Indissociables	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	dozkan	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BIFP004474-006 Référence échantillon client : P006 - Bandes calicot Localisation : Rez-de-chaussee - 007 - Entree # Observation(s) : Certains composants de l'échantillon sont friables et incorporés dans d'autres composants non décontaminables.						
# Enduit, Papier, Indissociables	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	dozkan	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Papier	#2	N/A	#2	# MOLP	gpantzer	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BIFP004474-007 Référence échantillon client : P007 - Enduit à base de ciment lisse ou taloché Localisation : Rez-de-chaussee - 008 - Chambre # Observation(s) : Certains composants de l'échantillon sont friables et incorporés dans d'autres composants non décontaminables.						
# Peintures souples, Enduit, Matériau dur, Trace(s) de Tresse, Indissociables	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	dozkan	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

N/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat. La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur. *Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm). © Information fournie par le client. Sauf indication contraire en observation, chaque échantillon est considéré apte à être préparé. Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.

2/14

DIAGOBAB
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

S.A.S DIAGOBAB au capital de 10 500 € - 1 Rue René Laennec 67300 SCHILTIGHEIM
Siret : 884 296 856 00039 - TVA Intercommunautaire : FR41884296856 - APE : 7120B - Compagnie d'assurance : AXA n°10825380704

38/48



OBJET DE LA MISSION :
REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX

Référence : 25VBE593
Rapport du : 22/05/2025
Référence bien : Bâtiment 0004



DONNEES CLIENT

DIAGOBAB
Valentin BENDIYAN
1 rue René Laennec
67300 SCHILTIGHEIM

Référence client : 25VBE593
Adresse du site : 12 route du Rhin 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

DONNEES FLASHLAB

Référence Flashlab : 25BIFP004474
Date de réception : 14/05/2025
Edition du rapport : 20/05/2025 à 12:24

RESULTATS

Phase analysée	Préparation		Analyse			Résultat
	Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon Flashlab : 25BIFP004474-008 Localisation : Rez-de-chaussee - 008 - Chambre # Observation(s) : Certains composants de l'échantillon sont friables et incorporés dans d'autres composants non décontaminables.	Référence échantillon client : P008 - Enduit a base de platre lisse ou taloche					
# Enduit, Plâtre, Trace(s) de Peinture(s), Indissociables	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	dozkan	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BIFP004474-009 Localisation : Rez-de-chaussee - 008 - Chambre # Observation(s) : Certains composants de l'échantillon sont friables et incorporés dans d'autres composants non décontaminables.	Référence échantillon client : P009 - Enduit a base de ciment lisse ou taloche					
# Peintures souples, Enduit, Matériau dur, Tresse, Indissociables	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	dozkan	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Tresse	#2	N/A	#2	# MOLP	gpantzer	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BIFP004474-010 Localisation : Rez-de-chaussee - 009 - Sanitaire # Observation(s) : Certains composants de l'échantillon sont friables et incorporés dans d'autres composants non décontaminables.	Référence échantillon client : P010 - Colle de carrelage					
# Colle de faïence/carrelage, Joint dur, Matériau dur, Indissociables	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	dozkan	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BIFP004474-011 Localisation : Rez-de-chaussee - 009 - Sanitaire # Observation(s) : Certains composants de l'échantillon sont friables et incorporés dans d'autres composants non décontaminables.	Référence échantillon client : P011 - Couche1: Sous couche souple mural + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche					
# Matériau souple, Gris(e), Colle, Trace(s) de Plâtre, Indissociables	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	dozkan	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Plâtre, Trace(s) de Colle, Indissociables	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	dozkan	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

N/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat. La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur. *Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm). © Information fournie par le client. Sauf indication contraire en observation, chaque échantillon est considéré apte à être préparé. Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.

3/14



DONNEES CLIENT

DIAGOBAB
Valentin BENDIYAN
1 rue René Laennec
67300 SCHILTIGHEIM

Référence client : 25VBE593
Adresse du site : 12 route du Rhin 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

DONNEES FLASHLAB

Référence Flashlab : 25BIFP004474
Date de réception : 14/05/2025
Edition du rapport : 20/05/2025 à 12:24

RESULTATS

Phase analysée	Préparation		Analyse			Résultat
	Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon Flashlab : 25BIFP004474-012 Référence échantillon client © : P012 - Colle de faïence						
Localisation © : Rez-de-chaussee - 009 -Sanitaire						
# Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.						
# Colle de faïence/carrelage, Matériau dur, Indissociables	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	dozkan	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BIFP004474-013 Référence échantillon client © : P013 - Bandes calicot						
Localisation © : Rez-de-chaussee - 009 -Sanitaire						
# Observation(s) : Certains composants de l'échantillon sont friables et incorporés dans d'autres composants non décontaminables.						
# Enduit, Papier, Indissociables	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	dozkan	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Papier	#2	N/A	#2	# MOLP	gpantzer	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BIFP004474-014 Référence échantillon client © : P014 - Enduit de jointolement des plaques de plâtre cartonne						
Localisation © : Rez-de-chaussee - 006 -Sanitaire						
# Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.						
# Enduit, Matériau dur, Indissociables	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	dozkan	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BIFP004474-015 Référence échantillon client © : P015 - Enduit a base de ciment lisse ou taloche						
Localisation © : Rez-de-chaussee - 009 -Sanitaire						
# Observation(s) : Certains composants de l'échantillon sont friables et incorporés dans d'autres composants non décontaminables.						
# Peinture souple, Enduit, Matériau dur, Tresse, Indissociables	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	dozkan	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Tresse	#2	N/A	#2	# MOLP	gpantzer	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

N/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat. La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur. *Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm). © Information fournie par le client. Sauf indication contraire en observation, chaque échantillon est considéré apte à être préparé. Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.

4/14



OBJET DE LA MISSION :
REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX

Référence : 25VBE593
Rapport du : 22/05/2025
Référence bien : Bâtiment 0004



Accréditation
N° 1-5765
Site d'Ilkirch
Portée disponible
sur www.cofrac.fr



DONNEES CLIENT

DIAGOBAB
Valentin BENDIYAN
1 rue René Laennec
67300 SCHILTIGHEIM

Référence client : 25VBE593
Adresse du site : 12 route du Rhin 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

DONNEES FLASHLAB

Référence Flashlab : 25BIFP004474
Date de réception : 14/05/2025
Edition du rapport : 20/05/2025 à 12:24

RESULTATS

Phase analysée	Préparation		Analyse			Résultat
	Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon Flashlab : 25BIFP004474-016 Localisation ☉ : Rez-de-chaussee - 006 - Sanitaire # Observation(s) : Certains composants de l'échantillon sont friables et incorporés dans d'autres composants non décontaminables. Présence de Carrelage non analysé, car non susceptible de contenir de l'amiante.						
Référence échantillon client ☉ : P016 - Colle de carrelage						
# Colle de faïence/carrelage, Carrelage, Trace(s) de Joint Dur, Indissociables	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	dozkan	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BIFP004474-017 Localisation ☉ : Rez-de-chaussee - 010 - Entree # Observation(s) : Certains composants de l'échantillon sont friables et incorporés dans d'autres composants non décontaminables.						
Référence échantillon client ☉ : P017 - Bandes calicot						
# Enduit, Plâtre, Papier, Indissociables	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	dozkan	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Papier	#2	N/A	#2	# MOLP	gpantzer	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BIFP004474-018 Localisation ☉ : Rez-de-chaussee - 012 - Sanitaire # Observation(s) : Certains composants de l'échantillon sont friables et incorporés dans d'autres composants non décontaminables.						
Référence échantillon client ☉ : P018 - Bandes calicot						
# Enduit, Plâtre, Papier, Indissociables	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	dozkan	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Papier	#2	N/A	#2	# MOLP	gpantzer	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BIFP004474-019 Localisation ☉ : Rez-de-chaussee - 015 - Sanitaire # Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.						
Référence échantillon client ☉ : P019 - Enduit de jointoiment trappe						
# Enduit, Plâtre, Indissociables	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	dozkan	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

N/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat. La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur. *Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm). © Information fournie par le client. Sauf indication contraire en observation, chaque échantillon est considéré apte à être préparé. Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.

5/14



Accréditation
N° 1-5765
Site d'Ilkirch
Portée disponible
sur www.cofrac.fr



DONNEES CLIENT

DIAGOBAB
Valentin BENDIYAN
1 rue René Laennec
67300 SCHILTIGHEIM

Référence client : 25VBE593
Adresse du site : 12 route du Rhin 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

DONNEES FLASHLAB

Référence Flashlab : 25BIFP004474
Date de réception : 14/05/2025
Edition du rapport : 20/05/2025 à 12:24

RESULTATS

Phase analysée	Préparation		Analyse		Résultat	
	Nb	Traitement	Nb	Méthode		Analyste
Référence échantillon Flashlab : 25BIFP004474-020 Localisation © : Rez-de-chaussee - 013 - Entree # Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.						
Référence échantillon client © : P020 - Enduit a base de platre lisse ou taloche						
# Enduit, Plâtre, Indissociables	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	dozkan	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BIFP004474-021 Localisation © : Rez-de-chaussee - 003 - Couloir # Observation(s) : Certains composants de l'échantillon sont friables et incorporés dans d'autres composants non décontaminables.						
Référence échantillon client © : P021 - Enduit a base de ciment lisse ou taloche						
# Peinture, Enduit, Matériau dur, Indissociables	#1	# Chloroforme	#2	# META	dozkan	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BIFP004474-022 Localisation © : Rez-de-chaussee - 018 - Sanitaire # Observation(s) :						
Référence échantillon client © : P022 - Plot de colle fixant les cloisons au mur						
# Colle, Dur	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	dozkan	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BIFP004474-023 Localisation © : Rez-de-chaussee - 020 - Chambre # Observation(s) : Présence de fibres minérales qui ne sont pas des fibres d'amiantes car les tests optiques réalisés par microscopie sont négatifs. Certains composants de l'échantillon sont friables et incorporés dans d'autres composants non décontaminables.						
Référence échantillon client © : P023 - Enduit a base de ciment lisse ou taloche						
# Peinture souple, Enduit, Matériau dur, Tresse, Indissociables	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	dozkan	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Tresse	#2	N/A	#2	# MOLP	gpantzer	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

N/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat. La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur. *Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm). © Information fournie par le client. Sauf indication contraire en observation, chaque échantillon est considéré apte à être préparé. Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.

6/14



OBJET DE LA MISSION :
REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX

Référence : 25VBE593
Rapport du : 22/05/2025
Référence bien : Bâtiment 0004



DONNEES CLIENT

DIAGOBAB
Valentin BENDIYAN
1 rue René Laennec
67300 SCHILTIGHEIM

Référence client : 25VBE593
Adresse du site : 12 route du Rhin 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

DONNEES FLASHLAB

Référence Flashlab : 25BIFP004474
Date de réception : 14/05/2025
Edition du rapport : 20/05/2025 à 12:24

RESULTATS

Phase analysée	Préparation		Analyse			Résultat
	Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon Flashlab : 25BIFP004474-024 Localisation : 1er étage - 001 - Couloir # Observation(s) : Présence de fibres minérales qui ne sont pas des fibres d'amiantes car les tests optiques réalisés par microscopie sont négatifs. Certains composants de l'échantillon sont friables et incorporés dans d'autres composants non décontaminables.	Référence échantillon client : P024 - Panneaux et plaques					
# Peinture, Plâtre, Plaque semi dure, Indissociables	#1	# Chloroforme	#2	# META	dozkan	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Plaque semi dure	#2	N/A	#2	# MOLP	gpantzer	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BIFP004474-025 Localisation : 1er étage - 001 - Couloir # Observation(s) : Certains composants de l'échantillon sont friables et incorporés dans d'autres composants non décontaminables.	Référence échantillon client : P025 - Enduit a base de platre lisse ou taloche					
# Enduit, Plâtre, Trace(s) de Peinture(s), Indissociables	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	dozkan	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BIFP004474-026 Localisation : 1er étage - 008 - Couloir # Observation(s) : Certains composants de l'échantillon sont friables et incorporés dans d'autres composants non décontaminables.	Référence échantillon client : P026 - Enduit a base de ciment lisse ou taloche					
# Enduit, Matériau dur, Trace(s) de Peinture(s), Indissociables	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	dozkan	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BIFP004474-027 Localisation : 1er étage - 002 - Entree # Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.	Référence échantillon client : P027 - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragréage					
# Colle de faïence/carrelage, Carrelage, Matériau dur, Indissociables	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	pvalverde	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

N/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat. La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur. *Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm). © Information fournie par le client. Sauf indication contraire en observation, chaque échantillon est considéré apte à être préparé. Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.

7/14



DONNEES CLIENT

DIAGOBAB
Valentin BENDIYAN
1 rue René Laennec
67300 SCHILTIGHEIM

Référence client : 25VBE593
Adresse du site : 12 route du Rhin 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

DONNEES FLASHLAB

Référence Flashlab : 25BIFP004474
Date de réception : 14/05/2025
Edition du rapport : 20/05/2025 à 12:24

RESULTATS

Phase analysée	Préparation		Analyse			Résultat
	Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon Flashlab : 25BIFP004474-028 Localisation : 1er étage - 002 - Entree # Observation(s) : Présence de fibres minérales qui ne sont pas des fibres d'amiantes car les tests optiques réalisés par microscopie sont négatifs. Certains composants de l'échantillon sont friables et incorporés dans d'autres composants non décontaminables.	Référence échantillon client : P028 - Colle de plinthes					
# Colle de faïence/carrelage, Matériau dur, Tresse, Indissociables	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	pvalverde	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Tresse	#2	N/A	#2	# MOLP	gpantzer	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BIFP004474-029 Localisation : 1er étage - 002 - Entree # Observation(s) : Certains composants de l'échantillon sont friables et incorporés dans d'autres composants non décontaminables.	Référence échantillon client : P029 - Enduit a base de platre lisse ou taloche					
# Enduit, Plâtre, Trace(s) de Peinture(s), Papier, Indissociables	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	pvalverde	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Papier	#2	N/A	#2	# MOLP	gpantzer	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BIFP004474-030 Localisation : 1er étage - 002 - Entree # Observation(s) : Certains composants de l'échantillon sont friables et incorporés dans d'autres composants non décontaminables.	Référence échantillon client : P030 - Bandes calicot					
# Enduit, Plâtre, Trace(s) de Matériau souple, Vert(e), Papiers, Indissociables	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	pvalverde	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Papiers	#2	N/A	#2	# MOLP	gpantzer	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

N/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat. La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur. *Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm). © Information fournie par le client. Sauf indication contraire en observation, chaque échantillon est considéré apte à être préparé. Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.

8/14



OBJET DE LA MISSION :
REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX

Référence : 25VBE593
Rapport du : 22/05/2025
Référence bien : Bâtiment 0004



DONNEES CLIENT

DIAGOBAB
Valentin BENDIYAN
1 rue René Laennec
67300 SCHILTIGHEIM

Référence client : 25VBE593
Adresse du site : 12 route du Rhin 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

DONNEES FLASHLAB

Référence Flashlab : 25BIFP004474
Date de réception : 14/05/2025
Edition du rapport : 20/05/2025 à 12:24

RESULTATS

Phase analysée	Préparation		Analyse			Résultat
	Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon Flashlab : 25BIFP004474-031 Localisation : 1er étage - 003 - Chambre # Observation(s) : Certains composants de l'échantillon sont friables et incorporés dans d'autres composants non décontaminables.						
	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	pvalverde	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BIFP004474-032 Localisation : 1er étage - 003 - Chambre # Observation(s) : Certains composants de l'échantillon sont friables et incorporés dans d'autres composants non décontaminables.						
	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	pvalverde	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
	#2	N/A	#2	# MOLP	gpantzer	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BIFP004474-033 Localisation : 1er étage - 004 - Sanitaire # Observation(s) : Certains composants de l'échantillon sont friables et incorporés dans d'autres composants non décontaminables.						
	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	pvalverde	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
	#2	N/A	#2	# MOLP	gpantzer	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BIFP004474-034 Localisation : 1er étage - 004 - Sanitaire # Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.						
	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	pvalverde	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

N/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat. La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur. *Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm). © Information fournie par le client. Sauf indication contraire en observation, chaque échantillon est considéré apte à être préparé. Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.

9/14



DONNEES CLIENT

DIAGOBAB
Valentin BENDIYAN
1 rue René Laennec
67300 SCHILTIGHEIM

Référence client : 25VBE593
Adresse du site : 12 route du Rhin 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

DONNEES FLASHLAB

Référence Flashlab : 25BIFP004474
Date de réception : 14/05/2025
Edition du rapport : 20/05/2025 à 12:24

RESULTATS

Phase analysée	Préparation		Analyse			Résultat
	Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon Flashlab : 25BIFP004474-035 Localisation : 1er étage - 004 - Sanitaire # Observation(s) : Certains composants de l'échantillon sont friables et incorporés dans d'autres composants non décontaminables.						
	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	pvalverde	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
	#2	N/A	#2	# MOLP	gpantzer	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BIFP004474-036 Localisation : 1er étage - 009 - Entree # Observation(s) : Certains composants de l'échantillon sont friables et incorporés dans d'autres composants non décontaminables.						
	#1	# Chloroforme	#2	# META	pvalverde	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BIFP004474-037 Localisation : 1er étage - 011 - Sanitaire # Observation(s) : Certains composants de l'échantillon sont friables et incorporés dans d'autres composants non décontaminables.						
	#1	# Chloroforme	#2	# META	pvalverde	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BIFP004474-038 Localisation : 1er étage - 011 - Sanitaire # Observation(s) :						
	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	pvalverde	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

N/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat. La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur. *Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm). © Information fournie par le client. Sauf indication contraire en observation, chaque échantillon est considéré apte à être préparé. Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.

10/14



OBJET DE LA MISSION :
REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX

Référence : 25VBE593
Rapport du : 22/05/2025
Référence bien : Bâtiment 0004



DONNEES CLIENT

DIAGOBAB
Valentin BENDIYAN
1 rue René Laennec
67300 SCHILTIGHEIM

Référence client : 25VBE593
Adresse du site : 12 route du Rhin 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

DONNEES FLASHLAB


Référence Flashlab : 25BIFP004474
Date de réception : 14/05/2025
Edition du rapport : 20/05/2025 à 12:24

RESULTATS

Phase analysée	Préparation		Analyse			Résultat
	Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon Flashlab : 25BIFP004474-039 Localisation @ : 1er étage - 023 - Sanitaire # Observation(s) :	Référence échantillon client @ : P039 - Colle de carrelage					
# Colle de faïence/carrelage	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	pvalverde	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BIFP004474-040 Localisation @ : 1er étage - 026 - Sanitaire # Observation(s) :	Référence échantillon client @ : P040 - Plot de colle fixant les cloisons au mur					
# Colle, Dur	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	pvalverde	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BIFP004474-041 Localisation @ : 1er étage - 024 - Entree # Observation(s) :	Référence échantillon client @ : P041 - Bandes calicot					
Certains composants de l'échantillon sont friables et incorporés dans d'autres composants non décontaminables. La totalité de l'échantillon a été utilisée.						
# Enduit, Papier, Indissociables	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	pvalverde	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Papier	#2	N/A	#2	# MOLP	gpantzer	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BIFP004474-042 Localisation @ : 1er étage - 025 - Chambre # Observation(s) :	Référence échantillon client @ : P042 - Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragréage					
Certains composants de l'échantillon sont friables et incorporés dans d'autres composants non décontaminables.						
# Colle jaune, Trace(s) de Matériau souple, Blanc(he), Ragréage, Matériau dur, Indissociables	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	pvalverde	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

N/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat. La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur. *Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm). © Information fournie par le client. Sauf indication contraire en observation, chaque échantillon est considéré apte à être préparé. Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.

11/14



DONNEES CLIENT

DIAGOBAB
Valentin BENDIYAN
1 rue René Laennec
67300 SCHILTIGHEIM

Référence client : 25VBE593
Adresse du site : 12 route du Rhin 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

DONNEES FLASHLAB

Référence Flashlab : 25BIFP004474
Date de réception : 14/05/2025
Edition du rapport : 20/05/2025 à 12:24

RESULTATS

Phase analysée	Préparation		Analyse			Résultat
	Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon Flashlab : 25BIFP004474-043 Localisation ☉ : 1er étage - 028 - Chambre # Observation(s) : Certains composants de l'échantillon sont friables et incorporés dans d'autres composants non décontaminables.	Référence échantillon client ☉ : P043 - Enduit a base de ciment lisse ou taloche					
# Peintures, Enduit, Matériau dur, Indissociables	#1	# Chloroforme	#2	# META	pvalverde	
Référence échantillon Flashlab : 25BIFP004474-044 Localisation ☉ : 1er étage - 028 - Chambre # Observation(s) : Présence de fibres minérales qui ne sont pas des fibres d'amiantes car les tests optiques réalisés par microscopie sont négatifs. Certains composants de l'échantillon sont friables et incorporés dans d'autres composants non décontaminables.	Référence échantillon client ☉ : P044 - Enduit a base de ciment lisse ou taloche					
# Peinture souple, Enduit, Matériau dur, Tresse, Indissociables	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	pvalverde	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Tresse	#2	N/A	#2	# MOLP	gpantzer	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BIFP004474-045 Localisation ☉ : 1er étage - 026 - Sanitaire # Observation(s) : Certains composants de l'échantillon sont friables et incorporés dans d'autres composants non décontaminables.	Référence échantillon client ☉ : P045 - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Sous couche souple mural					
# Matériau souple, Gris(e), Matériau fibreux, Colle, Ragréage, Matériau dur, Indissociables	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	pvalverde	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Matériau fibreux	#2	N/A	#2	# MOLP	gpantzer	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BIFP004474-046 Localisation ☉ : 1er étage - 029 - Sanitaire # Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.	Référence échantillon client ☉ : P046 - Enduit a base de platre lisse ou taloche					
# Colle de faïence/carrelage, Carrelage, Plâtre, Indissociables	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	pvalverde	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

N/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat. La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur. *Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm). © Information fournie par le client. Sauf indication contraire en observation, chaque échantillon est considéré apte à être préparé. Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.

12/14



DONNEES CLIENT

DIAGOBAN
Valentin BENDIYAN
1 rue René Laennec
67300 SCHILTIGHEIM

Référence client : 25VBE593
Adresse du site : 12 route du Rhin 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

DONNEES FLASHLAB

Référence Flashlab : 25BIFP004474
Date de réception : 14/05/2025
Edition du rapport : 20/05/2025 à 12:24

RESULTATS

Phase analysée	Préparation		Analyse			Résultat
	Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon Flashlab : 25BIFP004474-047 Localisation : 1er étage - 029 - Sanitaire # Observation(s) : Certains composants de l'échantillon sont friables et incorporés dans d'autres composants non décontaminables.						
# Peinture, Enduit, Matériau dur, Indissociables	#1	# Chloroforme	#2	# META	pvalverde	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BIFP004474-048 Localisation : 1er étage - 029 - Sanitaire # Observation(s) :						
# Colle de faïence/carrelage	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	pvalverde	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BIFP004474-049 Localisation : 1er étage - 029 - Sanitaire # Observation(s) :						
# Colle, Dur	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	pvalverde	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

N/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat. La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur. *Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm). © Information fournie par le client. Sauf indication contraire en observation, chaque échantillon est considéré apte à être préparé. Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.

13/14



DONNEES CLIENT

DIAGOBAN
Valentin BENDIYAN
1 rue René Laennec
67300 SCHILTIGHEIM

Référence client : 25VBE593
Adresse du site : 12 route du Rhin 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

DONNEES FLASHLAB

Référence Flashlab : 25BIFP004474
Date de réception : 14/05/2025
Edition du rapport : 20/05/2025 à 12:24

Méthodes de préparation et d'analyse pour la recherche de fibres d'amiante dans les matériaux et produits :

Préparation MOLP (Microscopie Optique à Lumière Polarisée) selon la méthode interne R-RAN-MOP-1-4 et analyse MOLP selon le guide HSG 248 - Appendice 2.
Préparation META (Microscopie Electronique à Transmission Analytique) selon les méthodes internes R-RPP-MOP-1-4 et R-RPP-MOP-1-5, et analyse META selon la norme NF X43-050 (parties utiles de la norme).
** MOLP: L'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables* inférieure à la limite de détection.
** META: L'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : PANTZER Gaëtan
Technicien de Laboratoire

N/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat. La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur. *Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm). © Information fournie par le client. Sauf indication contraire en observation, chaque échantillon est considéré apte à être préparé. Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.

14/14



7.4 ANNEXE : RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997. En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés. De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

1. INTERVENTION DE PROFESSIONNELS SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations. Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil. Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

2. RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SECURITÉ

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente. Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation. Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

3. GESTION DES DÉCHETS CONTENANT DE L'AMIANTE

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination. Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement. Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.



b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie. A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées. Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.



7.5 ANNEXE : AUTRES DOCUMENTS

Annexe - Certifications



Certificat de compétences Diagnosticqueur Immobilier

N° CPDI5000 Version 007

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur LEGER Maxime

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans) - CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 21/09/2023 - Date d'expiration : 20/09/2030
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 21/09/2023 - Date d'expiration : 20/09/2030
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2) Date d'effet : 15/02/2019 - Date d'expiration : 14/02/2024
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (1) Date d'effet : 27/11/2023 - Date d'expiration : 26/11/2030
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (3) Date d'effet : 02/05/2019 - Date d'expiration : 01/05/2024
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 10/10/2023 - Date d'expiration : 09/10/2030

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse

<https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 27/11/2023.

(1) Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification
(2) Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attribution de prime en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification
(3) Arrêté du 8 avril 2017 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification

I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnosticqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

cofrac
ACCREDITATION
N° 4-0532
PORTÉE
CERTIFICATION DIAGNOSTICQUEUR
DE PERSONNES WWW.COFRAC.FR

CPE DI FR 11 rev08



Annexe - Attestation sur l'honneur



1 Rue René Laennec – 67300 SCHILTIGHEIM
03 67 97 45 50 - contact@diagobab.com - www.diagobab.fr

Déclaration sur l'honneur

Conformément aux articles R. 2143-3, R. 2143-6 à 10 du CCP
(Documents justificatifs et autres moyens de preuve de l'absence de motifs d'exclusion)

Je soussigné,

Nom, Prénom : SACCOMANDI Bastian

Représentant l'entreprise : DIAGOBAB

Adresse : 1 Rue René Laennec 67300 SCHILTIGHEIM

N° SIRET : 884 296 856 00039

Déclare et atteste sur l'honneur :

- N'entrer dans un cas d'interdictions de soumissionner aux marchés publics mentionnés aux articles du CCP suivants, à la date de la présente attestation :

Exclusions de plein droit

- L. 2141-1 (relatif aux infractions au Code général des impôts)
- L. 2141-2 (relatif aux déclarations et à l'acquittement des taxes, impôts et cotisations sociales),
- L. 2141-3 (relatif aux liquidations judiciaires, faillites, redressement judiciaire, interdiction de gérer, prévus au Code de Commerce),
- L. 2141-4 et notamment aux 1° et 2° (relatif aux sanctions ou condamnations en lien avec le Code du travail et le Code Pénal),
- L. 2141-5 (relatif à une décision administrative prise en application de l'article L. 8272-4 du Code du travail),

Exclusions à l'appréciation de l'acheteur

- L. 2141-7 (relatif à une résiliation ou une sanction comparable du fait d'un manquement grave ou persistant à leurs obligations contractuelles lors de l'exécution d'un contrat de la commande publique antérieur),
- L. 2147-8 (relatif à d'éventuelles interventions, influences ou transmission d'informations trompeuses susceptibles de fausser le processus décisionnel de l'acheteur, ainsi qu'à la participation préalable directe ou indirecte à la préparation de la présente procédure de passation du marché),
- L. 2147-9 (relatif aux ententes avec d'autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence),
- L. 2141-10 (relatif aux conflits d'intérêts direct ou indirect),
- L. 2141-11 (relatif à l'égalité de traitement entre candidats lors de la procédure d'attribution),
 - Satisfaire aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail (relatifs aux obligations en termes d'emploi des travailleurs handicapés),
 - Dans le cas où j'emploie des salariés, que le travail sera réalisé par des salariés employés régulièrement au regard :
- Des articles L. 3243-1, -2 et -4 (Bulletin de paie), R. 3243-1 à -5 (Paiement du salaire), L. 1221-10 à 12 et R. 1221-1 (Déclaration préalable à l'embauche) du Code du travail,
- Des articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du Code du travail (relatifs à la lutte contre le travail illégal, le travail dissimulé, les travailleurs détachés et les cocontractants établis à l'étranger).

Nom et signature

DIAGOBAB
03 67 97 45 50 | contact@diagobab.com
1 rue René Laennec 67300 SCHILTIGHEIM
Siret : 884 296 856 00039

Annexe – Assurance

Dominique ROSANO
Agent Général AXA
59, avenue Clemenceau
57100 THIONVILLE
Tel : 03 82 53 58 11
Fax : 03 82 53 58 02
N° ORIAS : 14 005 882

ATTESTATION D'ASSURANCE CONTRAT N° 10825380704

Je, soussigné Dominique ROSANO, Agent Général AXA FRANCE, dont le siège est 313 Terrasses de l'Arche - 92727 NANTERRE Cedex,

Atteste par la présente que la SAS DIAGOBAB est titulaire auprès d'une police « Responsabilité Civile » n°10825380704 garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'elle pourrait encourir dans l'exercice de ses activités :

Diagnostic de Performance énergétique (DPE)

Audit Énergétique (AE)

Diagnostic Technique Amiante (DTA) (avant-vente, avant-location, avant-travaux et / démolition)

Contrôle visuel après travaux de désamiantage

Diagnostic Plomb (CREP, DRIPP, avant travaux et démolition, plomb dans l'eau)

Etat d'installation intérieure Electricité

Etat d'installation intérieure Gaz

Etat des Risques et pollution (ERP)

Loi Carrez et décompte de surface

Métrage de la surface habitable (Loi Boutin)

Diagnostic technique Global

Diagnostic gestion des déchets issues de la démolition

Ce contrat, renouvelable par tacite reconduction, est à jour de cotisations pour la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

Fait pour servir et valoir ce que de droit,

Fait à Thionville, le 23/12/2024
D. ROSANO
Votre agent général

Dominique ROSANO
AGENT GÉNÉRAL AXA
Assurance Responsabilité Civile
59, avenue Clemenceau
57100 THIONVILLE
TEL 03 82 53 58 11 - FAX 03 82 53 58 02
N° ORIAS : 14 005 882