

Pré-Rapport du 31/05/2023 de la mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

(Selon Arrêté du 16 Juillet 2019 et Norme NF X 46-020 : Aout 2017)



BIEN IMMOBILIER CONCERNE :

Maison du Méridien
2 place Leverrier
13004 MARSEILLE 04

Propriétaire

Aix Marseille Université

Demandeur

M. Yoann PARIS
DGS > DDPI > Pole grands projets > Chef de projets
Aix-Marseille Université - Campus Pharo, BATIMENT C,58
Boulevard Charles Livon, Marseille, 13007

SYNTHESE DU RAPPORT :

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. La mission décrite sur la page de couverture du rapport n'a pu être menée à son terme : il y a lieu de réaliser des investigations approfondies.

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante.

Programme des travaux : cf. chapitre 1

Date du rapport : 31/05/2023

Date de visite : 24/05/2023

Nombre de pages : 64

Fait à : 13100 AIX-EN-PROVENCE

Référence du dossier :
2303CPAAIBCI052134-VR

Nombre de prélèvements : 82

Le présent rapport est établi par :
Vincent REYMOND

dont les compétences sont certifiées par :
SOCOTEC Certification France 11-13 Cours Valmy
Tour Pacific 92977 PARIS LA DEFENSE CEDEX
(détail sur www.info-certif.fr)
sur la durée de validité du : 09/04/2020 au
08/04/2027
Certificat de compétence :
n° DTI / 2003-004
Contrat d'assurance :
AXA /n° 37503519275087 / échéance 31/12/2023

Révision	Date	Objet
Version initiale	24/05/2023	Pré-rapport amiante avant travaux.

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

Sommaire

I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE.....	3
1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE	3
2. PERIMETRE DU REPERAGE.....	3
II. CONCLUSIONS	3
III. OBJET DE LA MISSION	4
1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE	4
2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES	4
IV. DEROULEMENT DE LA MISSION	5
1. PRESTATIONS REALISEES.....	5
2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE	5
3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE	5
4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUEES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION.....	7
5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION	7
V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	8
1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE	8
2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE APRES ANALYSE	9
3. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE SUR JUSTIFICATIF.....	16
4. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES.....	16
VI. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE.....	17
1. CONSERVATION ET TRANSMISSION DE CE RAPPORT	17
2. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT.....	17
ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION.....	18
ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS	31
ANNEXE 3 - PV ANALYSES	37
ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS	62
ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES	63
ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE	64

I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE

1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Absence de descriptif précis des travaux.

Réhabilitation des locaux , prélèvements sol murs plafond menuiseries.

2. PERIMETRE DU REPERAGE

Ensemble du bâtiment.

II. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. La mission décrite sur la page de couverture du rapport n'a pu être menée à son terme : il y a lieu de réaliser des investigations approfondies.

Localisation	Matériau ou produit
Rez de chaussée - Reserve musée 01	mastic vitrier
Rez de chaussée - réserve 01; Rez de chaussée - Réserve 02; Rez de chaussée - Réserve 03	Conduits en fibres-ciment
Rez de chaussée - Reserve musée 03	Colle de plinthe
Rez de chaussée - sanitaire	mastic vitrier
1er étage - bureau 7; 1er étage - bureau 8; 1er étage - bureau 9; 1er étage - stockage 2	Colle de plinthe
1er étage - Vide 1	Conduit en fibres-ciment
1er étage - DGT 1	Conduit en fibres-ciment
Sous-Sol - circulation vers chaufferie	Conduits en fibres-ciment
Toitures	Conduit en fibres-ciment et mitron
Rez de chaussée - Reserve musée 02; Rez de chaussée - sanitaire; 1er étage - Vide 1; 1er étage - Sanitaire	Dalle de sol colle bitumineuse

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante.

III. OBJET DE LA MISSION

Le présent rapport est destiné à constituer le rapport de **repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis**.

La mission confiée par le donneur d'ordre à SOCOTEC est réalisée dans le respect de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis et le présent rapport comporte :

1. L'identification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmètre (programme détaillé des travaux projetés par le donneur d'ordre) ;
2. L'identification complète de l'immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
3. Le programme et le périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage ;
4. L'identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l'immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n'est pas le propriétaire) ;
5. La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
7. La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d'eux la présence ou l'absence d'amiante et le ou les critères ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d'amiante, l'estimation de la quantité ;
8. La signature et le visa de l'opérateur ayant réalisé le repérage ;
9. L'obligation faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation, de mise à jour du document de traçabilité et de la transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;
10. En annexes : plan et croquis de l'immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l'utilisation d'outil de mesure, des prélèvements d'échantillon et des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés ; rapports d'essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Le programme de repérage établi par l'opérateur est basé sur les composants de la construction de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre.

Rappel réglementaire et normatif:

- L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés
- Article R4412-97 du code du travail
- Décret n°2017-899 du 9 Mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations.
- Arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis
- Norme NF X 46-020 : version Aout 2017

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE

Activité principale de l'immeuble : Bureaux

Date de construction : Date du permis de construire non connue

2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES

Niveaux	Locaux
Rez de chaussée	Extérieur
Rez de chaussée	façades
Rez de chaussée	parvis
Rez de chaussée	hall
Rez de chaussée	accueil
Rez de chaussée	Ireserve 04
Rez de chaussée	Reserve musée 01
Rez de chaussée	réserve 01
Rez de chaussée	CIR
Rez de chaussée	Reserve musée 02
Rez de chaussée	Reserve musée 03
Rez de chaussée	Reserve musée 04

Rez de chaussée	DGT
Rez de chaussée	Réserve 05
Rez de chaussée	sanitaire
Rez de chaussée	Réserve 02
Rez de chaussée	Réserve 03
Escalier RDC Vers R+1	
1er étage	Palier
1er étage	DGT 1
1er étage	Bureau 1
1er étage	Bureau 2
1er étage	Stockage 1
1er étage	vide 2
1er étage	DGT 2
1er étage	bureau 3
1er étage	bureau 4
1er étage	bureau 5
1er étage	bureau 6
1er étage	DGT 3
1er étage	bureau 7
1er étage	bureau 8
1er étage	bureau 9
1er étage	stockage 4
1er étage	stockage 2
1er étage	stockage 3
1er étage	dgt 5
1er étage	dgt 4
1er étage	Vide 1
1er étage	Sanitaire
Toitures	
Sous-Sol	circulation vers chaufferie

IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

1. PRESTATIONS REALISEES

- ☒ Entretien préalable, échange avec le donneur d'ordre sur l'organisation et les moyens nécessaires, recueil des informations relatives à l'immeuble bâti,
- ☒ Analyse de la documentation fournie par le donneur d'ordre
- ☒ Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l'amiante concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.
- ☒ Détermination des ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrages) et d'une stratégie de prélèvement. Cette étape est suivie de sondage et investigations approfondies.
- ☒ Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC
Laboratoire(s) d'analyse : ITGA Aix (Cofrac : 1-1029)
- ☒ Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.
- ☒ Rédaction du présent Pré-Rapport du 31/05/2023 de la mission, des annexes, croquis.

2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) :
> M. MERCIER Socotec.

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	-	X
Vide sanitaire accessible			X
Combles accessibles et visitables			X
Toiture accessible et visitable	X		
Bâtiment vide d'occupants	X		
Bâtiment vide de mobilier	X		
Equipements en fonctionnement		X	

Parties non visitées, devant faire l'objet d'investigations approfondies après mise en œuvre de moyens par le donneur d'ordre :

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante.

Localisation	Parties du local	Raison
Ensemble du bâtiment	conduits	Impossibilité d'investigation approfondie non destructive, de nombreux conduits ont été découverts mais nous n'arrivons pas à suivre leur cheminements des sondages sont à prévoir en fonction du programme des travaux.

Autres informations sur le déroulement de la mission :

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

Occupation des locaux : Vide

4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUE A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Oui
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Non
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	Non
DTA	-AFFINEXPERT 09/02/2007 AFF041-UNIVERSITE DE PROVENCE

Observations :

Néant

5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION

Les plans des parties d'immeuble concernées par la mission sont les suivants.

Etage	Intitulé du plan
REZ-DE-CHAUSSEE	BATIMENT D - MAISON DU MERIDIEN_1
ETAGE 1	BATIMENT D - MAISON DU MERIDIEN_1
TOITURE-TERRASSE	BATIMENT D - MAISON DU MERIDIEN_1
REZ-DE-CHAUSSEE	BATIMENT D - MAISON DU MERIDIEN_1 2
circulation chaufferie	circulation chaufferie

V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.

Successivement sont présentés :

- > Les composants contenant de l'amiante (§ V.1),
- > Les composants repérés sans amiante (§V.2 et V.3)
- > Les composants pour lesquels l'analyse en laboratoire nécessaire pour identifier l'amiante n'a pas encore été effectuée (§ V.4)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou produits concernés ou de ceux les recouvrant où les protégeant.

En colonnes 1 et 5 des tableaux, figurent les numéros d'identification du composant et/ou du prélèvement : ceux-ci sont repris sur le(s) PV d'analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

1. LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)	Quantité*2
ZPSO-004	Rez de chaussée - Reserve musée 01	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	mastic vitrier	P006 (Rez de chaussée - Reserve musée 01)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	1 U
ZPSO-025	Rez de chaussée - réserve 01; Rez de chaussée - Réserve 02; Rez de chaussée - Réserve 03	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Conduit en fibres-ciment	Conduit en fibres-ciment	P027 (Rez de chaussée - Réserve 02)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	13 U
ZPSO-034	Rez de chaussée - Reserve musée 03	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de carrelage	Colle de plinthe	P036 (Rez de chaussée - Reserve musée 03)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	40 ml
ZPSO-040	Rez de chaussée - sanitaire	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	mastic vitrier	P042 (Rez de chaussée - sanitaire)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	2 U
ZPSO-044	1er étage - bureau 7; 1er étage - bureau 8; 1er étage - bureau 9; 1er étage - stockage 2	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de carrelage	Colle de plinthe	P046 (1er étage - stockage 2)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	50 ml
ZPSO-052	1er étage - Vide 1	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Conduit en fibres-ciment	Conduit en fibres-ciment	P054 (1er étage - Vide 1)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	1 U
ZPSO-053	1er étage - DGT 1	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Conduit en fibres-ciment	Conduit en fibres-ciment	P055 (1er étage - DGT 1)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	1 U

N° Composant ^{*1}	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)	Quantité ^{*2}
ZPSO-071	Sous-Sol - circulation vers chaufferie	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Conduit en fibres-ciment	Conduit en fibres-ciment	P073 (Sous-Sol - circulation vers chaufferie)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	2 U
ZPSO-078	Toitures	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Conduit en fibres-ciment	Conduit en fibres-ciment et mitron	P080 (Toitures)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	1 U
ZPSO-081	Rez de chaussée - Reserve musée 02; Rez de chaussée - sanitaire; 1er étage - Vide 1; 1er étage - Sanitaire	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol	Dalle de sol colle bitumineuse		Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	40 m2

^{*1} : N° Composant = N° ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage)

^{*2} : La quantité indiquée est une estimation et ne peut constituer à elle seule une base de travail pour l'intervention et/ou le retrait du composant. La valeur de la quantité est exprimée selon l'accord avec le donneur d'ordre au préalable (par unité, par surface, par linéaire, par masse ou par volume). En l'absence d'indication du donneur d'ordre, la valeur sera déterminée au choix de l'opérateur de repérage.

2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE APRES ANALYSE

N° Composant ^{*1}	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)
ZPSO-001	Rez de chaussée - façades	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur peinture façade	P001 (Rez de chaussée - façades)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	Rez de chaussée - façades	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	enduit peinture extérieur façade	P002 (Rez de chaussée - façades)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-002	Rez de chaussée - façades	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur lissage contour fenêtre	P003 (Rez de chaussée - façades)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-003	Rez de chaussée - réserve 01; Rez de chaussée - Reserve musée 02; Rez de chaussée - Reserve musée 03; Rez de chaussée - Reserve musée 04; 1er étage - Bureau 1; 1er étage - Bureau 2; 1er étage - Stcokage 1	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	mastic vitrier	P004 (Rez de chaussée - Reserve musée 03)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	Rez de chaussée - Reserve musée 02	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	mastic vitrier	P005 (Rez de chaussée - Reserve musée 02)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)
ZPSO-005	Rez de chaussée - Reserve musée 02; Rez de chaussée - Reserve musée 03; Rez de chaussée - Reserve musée 04	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage appuie de fenêtre	P007 (Rez de chaussée - Reserve musée 02)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-006	Rez de chaussée - Reserve musée 01	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Calorifuge	P008 (Rez de chaussée - Reserve musée 01)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-007	Rez de chaussée - hall	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	mastic vitrier	P009 (Rez de chaussée - hall)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-008	Rez de chaussée - Réserve 02	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	mastic vitrier	P010 (Rez de chaussée - Réserve 02)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-009	Rez de chaussée - hall	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage ragréage	P011 (Rez de chaussée - hall)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-010	Rez de chaussée - hall	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de carrelage	Colle de plinthe	P012 (Rez de chaussée - hall)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-011	Rez de chaussée - hall	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	enduit peinture mur	P013 (Rez de chaussée - hall)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-012	Rez de chaussée - hall; Rez de chaussée - accueil; Rez de chaussée - lreserve 04; Rez de chaussée - Reserve musée 01; Rez de chaussée - réserve 01; Rez de chaussée - CIR; Rez de chaussée - Reserve musée 02; Rez de chaussée - Reserve musée 03; Rez de chaussée - Reserve musée 04; Rez de chaussée - DGT; Rez de chaussée - Réserve 05; Rez de chaussée - sanitaire; Rez de chaussée - Réserve 02; Rez de chaussée - Réserve 03	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	enduit peinture plafond	P014 (Rez de chaussée - hall)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	Rez de chaussée - réserve 01	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	enduit peinture plafond	P024 (Rez de chaussée - réserve 01)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	Rez de chaussée - Reserve musée 01	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	enduit peinture plafond	P033 (Rez de chaussée - Reserve musée 01)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant ^{*1}	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)
ZPSO-013	Rez de chaussée - Reserve musée 04	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris)	Panneaux décoratifs mur	P015 (Rez de chaussée - Reserve musée 04)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-014	Rez de chaussée - Reserve musée 04	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	enduit peinture mur	P016 (Rez de chaussée - Reserve musée 04)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-015	Rez de chaussée - Reserve musée 04	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	plaque polystyrène colle enduit peinture plafond	P017 (Rez de chaussée - Reserve musée 04)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-016	Rez de chaussée - Reserve musée 04	7. Ascenseurs et monte-charge - Portes et cloisons palières - Portes palières	Joint portes	P018 (Rez de chaussée - Reserve musée 04)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-017	Rez de chaussée - Reserve musée 04	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Revêtement de sol sportif	Revêtement de sol colle couche 1	P019 (Rez de chaussée - Reserve musée 04)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-018	Rez de chaussée - Reserve musée 04	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Revêtement de sol sportif	Revêtement de sol colle ragréage couche 2	P020 (Rez de chaussée - Reserve musée 04)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-019	Rez de chaussée - réserve 01; Rez de chaussée - Reserve musée 02; Rez de chaussée - Reserve musée 03	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage	P021 (Rez de chaussée - réserve 01)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-020	Rez de chaussée - réserve 01; Rez de chaussée - Reserve musée 02; Rez de chaussée - Reserve musée 03	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de carrelage	Colle de plinthe	P022 (Rez de chaussée - réserve 01)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-021	Rez de chaussée - réserve 01; Rez de chaussée - Reserve musée 02; Rez de chaussée - Reserve musée 03	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	enduit peinture mur	P023 (Rez de chaussée - réserve 01)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-023	Rez de chaussée - réserve 01; Rez de chaussée - Reserve musée 02; Rez de chaussée - Reserve musée 03	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Joint de carrelage	Joint de carrelage	P025 (Rez de chaussée - réserve 01)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-024	Rez de chaussée - Réserve 03	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	enduit peinture	P026 (Rez de chaussée - Réserve 03)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-026	Rez de chaussée - Réserve 03	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	enduit peinture mur	P028 (Rez de chaussée - Réserve 03)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-027	Rez de chaussée - CIR	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage ragréage	P029 (Rez de chaussée - CIR)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)
ZPSO-028	Rez de chaussée - CIR	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	enduit peinture mur	P030 (Rez de chaussée - CIR)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-029	Rez de chaussée - Reserve musée 01	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	mastic vitrier porte intérieure	P031 (Rez de chaussée - Reserve musée 01)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-030	Rez de chaussée - Reserve musée 01	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol	Dalle de sol colle sur planché technique	P032 (Rez de chaussée - Reserve musée 01)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-032	Rez de chaussée - Reserve musée 01	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Revêtement de sol sportif	Revêtement de sol colle ragréage	P034 (Rez de chaussée - Reserve musée 01)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-033	Rez de chaussée - Reserve musée 03	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage ragréage	P035 (Rez de chaussée - Reserve musée 03)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-035	Rez de chaussée - Reserve musée 03	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	Panneaux de cloisons peinture	P037 (Rez de chaussée - Reserve musée 03)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-036	Rez de chaussée - Reserve musée 03	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Isolant intérieur fibreux	Isolant intérieur fibreux	P038 (Rez de chaussée - Reserve musée 03)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-037	Rez de chaussée - Reserve musée 01	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse	Colle bitumineuse plot de planché technique	P039 (Rez de chaussée - Reserve musée 01)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-038	Rez de chaussée - Reserve musée 03	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	mastic vitrier	P040 (Rez de chaussée - Reserve musée 03)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-039	Rez de chaussée - sanitaire	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Colle de faïence	P041 (Rez de chaussée - sanitaire)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-041	1er étage - Palier; 1er étage - bureau 8	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage ragréage	P043 (1er étage - Palier)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	1er étage - bureau 8	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage ragréage	P051 (1er étage - bureau 8)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-042	1er étage - bureau 9; 1er étage - stockage 2	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	mastic vitrier	P044 (1er étage - stockage 2)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)
ZPSO-043	1er étage - DGT 1; 1er étage - bureau 9; 1er étage - stockage 2; 1er étage - dgt 5; 1er étage - dgt 4	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Revêtement de sol sportif	Revêtement de sol colle ragréage	P045 (1er étage - stockage 2)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-045	1er étage - Palier; 1er étage - DGT 1; 1er étage - Bureau 1; 1er étage - Bureau 2; 1er étage - Stckage 1; 1er étage - vide 2; 1er étage - DGT 2; 1er étage - bureau 3; 1er étage - bureau 4; 1er étage - bureau 5; 1er étage - bureau 6; 1er étage - DGT 3; 1er étage - bureau 7; 1er étage - bureau 8; 1er étage - stockage 4; 1er étage - stockage 2; 1er étage - stockage 3; 1er étage - dgt 5; 1er étage - dgt 4; 1er étage - Vide 1; 1er étage - Sanitaire	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	enduit peinture mur	P047 (1er étage - stockage 2)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-046	1er étage - bureau 6; 1er étage - bureau 7; 1er étage - bureau 8; 1er étage - bureau 9	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	mastic vitrier	P048 (1er étage - bureau 9)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-047	1er étage - bureau 9	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	enduit peinture mur papier peint colle	P049 (1er étage - bureau 9)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-048	1er étage - Palier; 1er étage - DGT 1; 1er étage - Bureau 1; 1er étage - Bureau 2; 1er étage - Stckage 1; 1er étage - vide 2; 1er étage - DGT 2; 1er étage - bureau 3; 1er étage - bureau 4; 1er étage - bureau 5; 1er étage - bureau 6; 1er étage - DGT 3; 1er étage - bureau 7; 1er étage - bureau 8; 1er étage - bureau 9; 1er étage - stockage 4; 1er étage - stockage 2; 1er étage - stockage 3; 1er étage - dgt 5; 1er étage - dgt 4; 1er étage - Vide 1; 1er étage - Sanitaire	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	enduit peinture plafond	P050 (1er étage - bureau 9)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	1er étage - Palier	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	enduit peinture plafond	P069 (1er étage - Palier)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-050	1er étage - stockage 4	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Revêtement de sol sportif	Revêtement de sol colle ragréage	P052 (1er étage - stockage 4)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-051	1er étage - Vide 1	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Colle de faïence	P053 (1er étage - Vide 1)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)
ZPSO-054	1er étage - Sanitaire	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Colle de faïence	P056 (1er étage - Sanitaire)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-055	1er étage - Sanitaire	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	mastic vitrier	P057 (1er étage - Sanitaire)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-056	1er étage - Bureau 1; 1er étage - Bureau 2; 1er étage - stockage 3	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Moquette	Moquette colle ragréage	P058 (1er étage - Bureau 1)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	1er étage - Bureau 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Moquette	Moquette colle ragréage	P062 (1er étage - Bureau 2)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-057	1er étage - Bureau 1	7. Ascenseurs et monte-charge - Portes et cloisons palières - Portes palières	joint de portes	P059 (1er étage - Bureau 1)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-058	1er étage - Bureau 1; 1er étage - Bureau 2; 1er étage - Stcokage 1; 1er étage - stockage 3	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	enduit peinture cloison	P060 (1er étage - Bureau 1)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-059	1er étage - Bureau 2; 1er étage - stockage 3	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Moquette	Moquette colle	P061 (1er étage - Bureau 2)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-061	1er étage - vide 2; 1er étage - DGT 2; 1er étage - bureau 3; 1er étage - bureau 4; 1er étage - bureau 5; 1er étage - bureau 6; 1er étage - DGT 3	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	Panneaux de cloisons peinture	P063 (1er étage - DGT 3)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-062	1er étage - vide 2; 1er étage - DGT 2; 1er étage - bureau 3; 1er étage - bureau 4; 1er étage - bureau 5; 1er étage - bureau 6; 1er étage - DGT 3	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Isolant intérieur fibreux	Isolant intérieur fibreux	P064 (1er étage - DGT 3)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-063	1er étage - DGT 3	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris)	Panneaux décoratifs murs	P065 (1er étage - DGT 3)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-064	1er étage - vide 2; 1er étage - DGT 2; 1er étage - bureau 3; 1er étage - bureau 5; 1er étage - bureau 6; 1er étage - DGT 3	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Revêtement de sol sportif	Revêtement de sol colle ragréage	P066 (1er étage - DGT 2)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-065	1er étage - bureau 4	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Revêtement de sol sportif	Revêtement de sol colle	P067 (1er étage - bureau 4)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-066	1er étage - bureau 4	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Revêtement de sol sportif	Revêtement de sol colle ragréage	P068 (1er étage - bureau 4)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)
ZPSO-068	Sous-Sol - circulation vers chaufferie	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Calorifuge	P070 (Sous-Sol - circulation vers chaufferie)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-069	Sous-Sol - circulation vers chaufferie	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre projeté	Enduit peinture mur	P071 (Sous-Sol - circulation vers chaufferie)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-070	Sous-Sol - circulation vers chaufferie	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	enduit peinture plafond	P072 (Sous-Sol - circulation vers chaufferie)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-072	Toitures	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse - Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	Partie plane : revêtement bitumineux	P074 (Toitures)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-073	Toitures	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse - Partie plane : pare vapeur	Partie plane : pare vapeur	P075 (Toitures)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-074	Toitures	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse - Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	Relevé : revêtement bitumineux	P076 (Toitures)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-075	Toitures	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse - Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	Partie plane : revêtement bitumineux	P077 (Toitures)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-076	Toitures	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse - Partie plane : pare vapeur	Partie plane : pare vapeur	P078 (Toitures)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-077	Toitures	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse - Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	Partie plane : revêtement bitumineux auvent	P079 (Toitures)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-079	Toitures	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	enduit peinture murs	P081 (Toitures)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-080	1er étage - Stockage 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Revêtement de sol sportif	Revêtement de sol colle ragréage	P082 (1er étage - Stockage 1)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

3. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE SUR JUSTIFICATIF

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	Conclusion (justification)
Néant	-	-		

4. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	Conclusion (justification)
Néant	-	-		

VI. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE

1. CONSERVATION ET TRANSMISSION DE CE RAPPORT

Conformément aux exigences de l'article 11 de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier amiante – parties privatives» (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier technique amiante» (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. ».

2. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT


Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer après enlèvement ou confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste A ou de la liste B situés à l'intérieur des bâtiments occupés ou fréquentés, les interventions suivantes :

- > Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
- > Mesures d'empoussièrement par un organisme accrédité par le COFRAC.


Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé, par une personne certifiée, à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par l'article R.1334-29-3 du code de la Santé Publique.


ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION

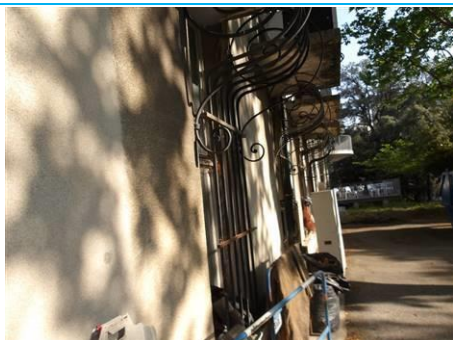


Matériaux : ZPSO-001
Prélèvement : P001
Description : Enduit extérieur peinture façade
Localisation : Rez de chaussée - façades
Résultat : Absence d'amiante

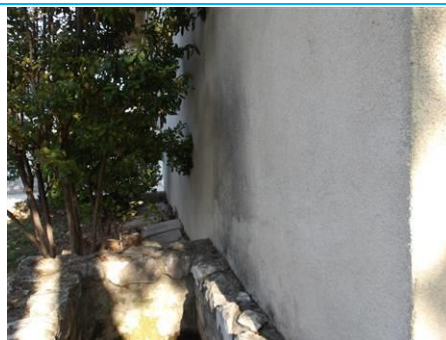

Matériaux : ZPSO-001
Prélèvement : P002
Description : enduit peinture extérieur façade
Localisation : Rez de chaussée - façades
Résultat : Absence d'amiante

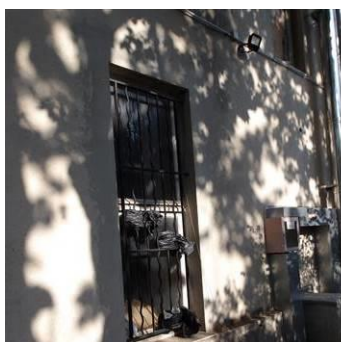

Matériaux : ZPSO-002
Prélèvement : P003
Description : Enduit extérieur lissage contour fenêtre
Localisation : Rez de chaussée - façades
Résultat : Absence d'amiante

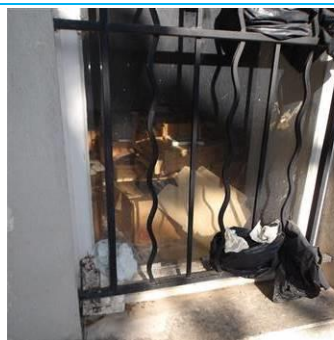

Matériaux : ZPSO-003
Prélèvement : P004
Description : mastic vitrier
Localisation : Rez de chaussée - réserve 01; Rez de chaussée - Reserve musée 02; Rez de chaussée - Reserve musée 03; Rez de chaussée - Reserve musée 04; 1er étage - Bureau 1; 1er étage - Bureau 2; 1er étage - Stcokage 1
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-003
Prélèvement : P005
Description : mastic vitrier
Localisation : Rez de chaussée - Reserve musée 02
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-004
Prélèvement : P006
Description : mastic vitrier
Localisation : Rez de chaussée - Reserve musée 01
Résultat : Présence d'amiante



Matériaux : ZPSO-005

Prélèvement : P007

Description : Colle de carrelage appuie de fenêtre

Localisation : Rez de chaussée - Reserve musée 02; Rez de chaussée - Reserve musée 03; Rez de chaussée - Reserve musée 04

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-006

Prélèvement : P008

Description : Calorifuge

Localisation : Rez de chaussée - Reserve musée 01

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-007

Prélèvement : P009

Description : mastic vitrier

Localisation : Rez de chaussée - hall

Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-008

Prélèvement : P010

Description : mastic vitrier

Localisation : Rez de chaussée - Réserve 02

Résultat : Absence d'amiante

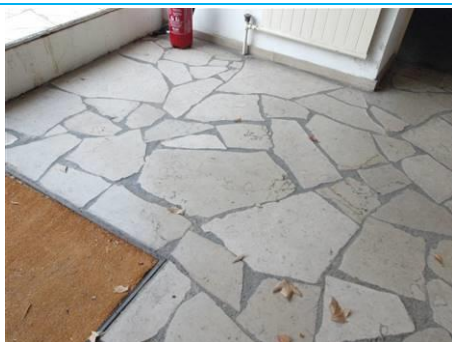

Matériaux : ZPSO-009

Prélèvement : P011

Description : Colle de carrelage ragréage

Localisation : Rez de chaussée - hall

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-010

Prélèvement : P012

Description : Colle de plinthe

Localisation : Rez de chaussée - hall

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-011
Prélèvement : P013
Description : enduit peinture mur
Localisation : Rez de chaussée - hall
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-012
Prélèvement : P014
Description : enduit peinture plafond
Localisation : Rez de chaussée - hall; Rez de chaussée - accueil;
Rez de chaussée - Ireserve 04; Rez de chaussée - Reserve musée
01; Rez de chaussée - réserve 01; Rez de chaussée - CIR; Rez de
chaussée - Reserve musée 02; Rez de chaussée - Reserve musée
03; Rez de chaussée - Reserve musée 04; Rez de chaussée - DGT;
Rez de chaussée - Réserve 05; Rez de chaussée - sanitaire; Rez de
chaussée - Réserve 02; Rez de chaussée - Réserve 03
Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-013
Prélèvement : P015
Description : Panneaux décoratifs mur
Localisation : Rez de chaussée - Reserve musée 04
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-014
Prélèvement : P016
Description : enduit peinture mur
Localisation : Rez de chaussée - Reserve musée 04
Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-015
Prélèvement : P017
Description : plaque polystyrène colle enduit peinture plafond
Localisation : Rez de chaussée - Reserve musée 04
Résultat : Absence d'amiante

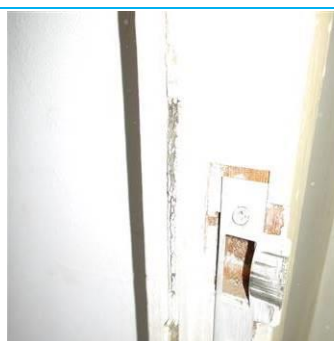


Matériaux : ZPSO-016
Prélèvement : P018
Description : Joint portes
Localisation : Rez de chaussée - Reserve musée 04
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-017
 Prélèvement : P019
 Description : Revêtement de sol colle couche 1
 Localisation : Rez de chaussée - Reserve musée 04
 Résultat : Absence d'amiante

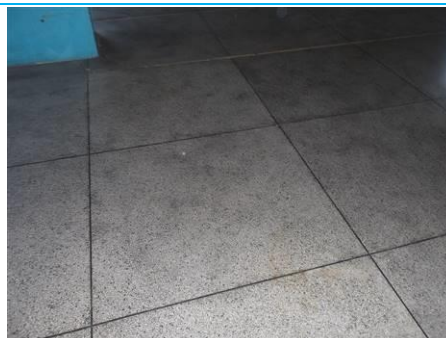


Matériaux : ZPSO-019
 Prélèvement : P021
 Description : Colle de carrelage
 Localisation : Rez de chaussée - réserve 01; Rez de chaussée -
 Reserve musée 02; Rez de chaussée - Reserve musée 03
 Résultat : Absence d'amiante

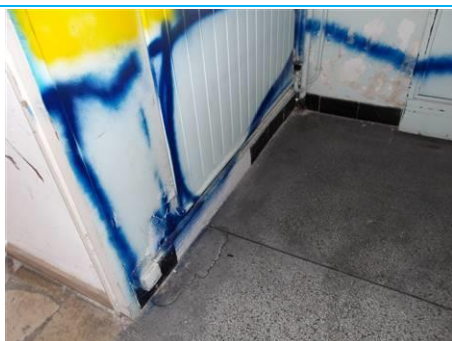


Matériaux : ZPSO-020
 Prélèvement : P022
 Description : Colle de plinthe
 Localisation : Rez de chaussée - réserve 01; Rez de chaussée -
 - Reserve musée 02; Rez de chaussée - Reserve musée 03
 Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-021
 Prélèvement : P023
 Description : enduit peinture mur
 Localisation : Rez de chaussée - réserve 01; Rez de chaussée -
 Reserve musée 02; Rez de chaussée - Reserve musée 03
 Résultat : Absence d'amiante

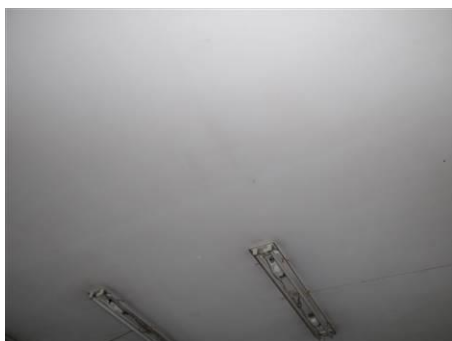

Matériaux : ZPSO-012
 Prélèvement : P024
 Description : enduit peinture plafond
 Localisation : Rez de chaussée - réserve 01
 Résultat : Absence d'amiante

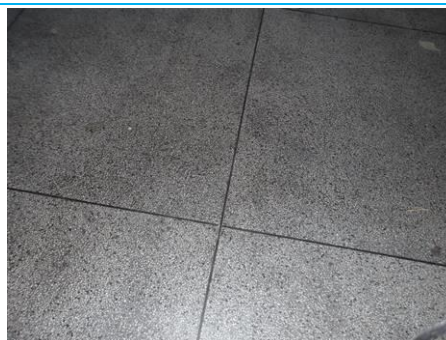

Matériaux : ZPSO-023
 Prélèvement : P025
 Description : Joint de carrelage
 Localisation : Rez de chaussée - réserve 01; Rez de chaussée -
 Reserve musée 02; Rez de chaussée - Reserve musée 03
 Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-024
Prélèvement : P026
Description : enduit peinture
Localisation : Rez de chaussée - Réserve 03
Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-025
Prélèvement : P027
Description : Conduit en fibres-ciment
Localisation : Rez de chaussée - réserve 01; Rez de chaussée - Réserve 02; Rez de chaussée - Réserve 03
Résultat : Présence d'amiante



Matériaux : ZPSO-025
Prélèvement : P027
Description : Conduit en fibres-ciment
Localisation : Rez de chaussée - réserve 01; Rez de chaussée - Réserve 02; Rez de chaussée - Réserve 03
Résultat : Présence d'amiante

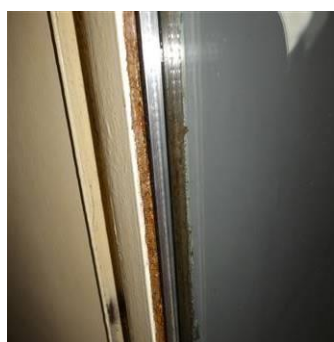


Matériaux : ZPSO-029
Prélèvement : P031
Description : mastic vitrier porte intérieure
Localisation : Rez de chaussée - Réserve musée 01
Résultat : Absence d'amiante

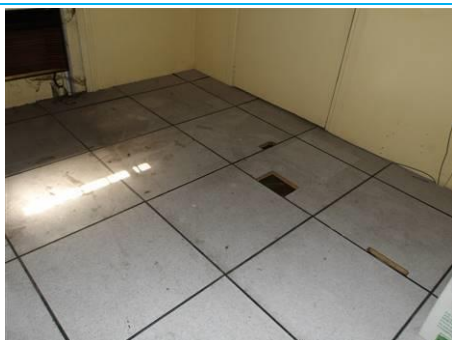

Matériaux : ZPSO-030
Prélèvement : P032
Description : Dalle de sol colle sur planché technique
Localisation : Rez de chaussée - Réserve musée 01
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-012
Prélèvement : P033
Description : enduit peinture plafond
Localisation : Rez de chaussée - Réserve musée 01
Résultat : Absence d'amiante

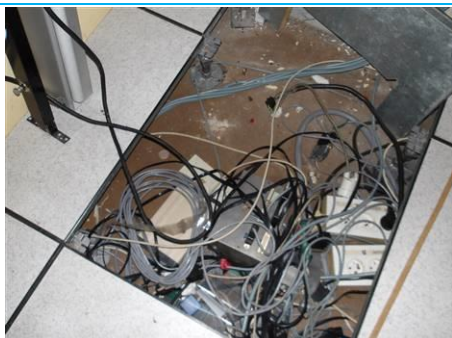

Matériaux : ZPSO-032
Prélèvement : P034

Description : Revêtement de sol colle ragréage
Localisation : Rez de chaussée - Reserve musée 01
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-033
Prélèvement : P035

Description : Colle de carrelage ragréage
Localisation : Rez de chaussée - Reserve musée 03
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-034
Prélèvement : P036

Description : Colle de plinthe
Localisation : Rez de chaussée - Reserve musée 03
Résultat : Présence d'amiante



Matériaux : ZPSO-035
Prélèvement : P037

Description : Panneaux de cloisons peinture
Localisation : Rez de chaussée - Reserve musée 03
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-037
Prélèvement : P039

Description : Colle bitumineuse plot de planché technique
Localisation : Rez de chaussée - Reserve musée 01
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-038
Prélèvement : P040

Description : mastic vitrier
Localisation : Rez de chaussée - Reserve musée 03
Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-039
Prélèvement : P041
Description : Colle de faïence
Localisation : Rez de chaussée - sanitaire
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-040
Prélèvement : P042
Description : mastic vitrier
Localisation : Rez de chaussée - sanitaire
Résultat : Présence d'amiante



Matériaux : ZPSO-042
Prélèvement : P044
Description : mastic vitrier
Localisation : 1er étage - bureau 9; 1er étage - stockage 2
Résultat : Absence d'amiante

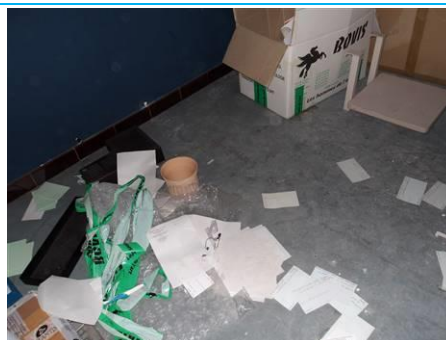


Matériaux : ZPSO-043
Prélèvement : P045
Description : Revêtement de sol colle ragréage
Localisation : 1er étage - DGT 1; 1er étage - bureau 9; 1er étage - stockage 2; 1er étage - dgt 5; 1er étage - dgt 4
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-044
Prélèvement : P046
Description : Colle de plinthe
Localisation : 1er étage - bureau 7; 1er étage - bureau 8; 1er étage - bureau 9; 1er étage - stockage 2
Résultat : Présence d'amiante



Matériaux : ZPSO-045
Prélèvement : P047
Description : enduit peinture mur
Localisation : 1er étage - Palier; 1er étage - DGT 1; 1er étage - Bureau 1; 1er étage - Bureau 2; 1er étage - Stcokage 1; 1er étage - vide 2; 1er étage - DGT 2; 1er étage - bureau 3; 1er étage - bureau 4; 1er étage - bureau 5; 1er étage - bureau 6; 1er étage - DGT 3; 1er étage - bureau 7; 1er étage - bureau 8; 1er étage - stockage 4; 1er étage - stockage 2; 1er étage - stockage 3; 1er étage - dgt 5; 1er étage - dgt 4; 1er étage - Vide 1; 1er étage - Sanitaire
Résultat : Absence d'amiante

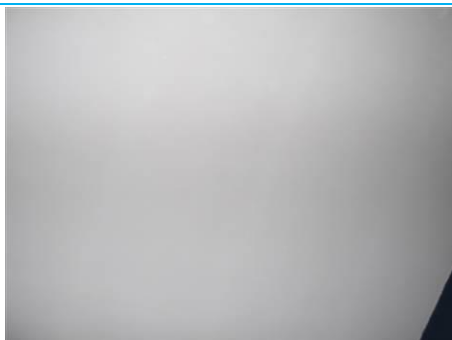

Matériaux : ZPSO-048

Prélèvement : P050

Description : enduit peinture plafond

Localisation : 1er étage - Palier; 1er étage - DGT 1; 1er étage - Bureau 1; 1er étage - Bureau 2; 1er étage - Stockage 1; 1er étage - vide 2; 1er étage - DGT 2; 1er étage - bureau 3; 1er étage - bureau 4; 1er étage - bureau 5; 1er étage - bureau 6; 1er étage - DGT 3; 1er étage - bureau 7; 1er étage - bureau 8; 1er étage - bureau 9; 1er étage - stockage 4; 1er étage - stockage 2; 1er étage - stockage 3; 1er étage - dgt 5; 1er étage - dgt 4; 1er étage - Vide 1; 1er étage - Sanitaire

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-046

Prélèvement : P048

Description : mastic vitrier

Localisation : 1er étage - bureau 6; 1er étage - bureau 7; 1er étage - bureau 8; 1er étage - bureau 9

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-041

Prélèvement : P051

Description : Colle de carrelage ragréage

Localisation : 1er étage - bureau 8

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-050

Prélèvement : P052

Description : Revêtement de sol colle ragréage

Localisation : 1er étage - stockage 4

Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-051

Prélèvement : P053

Description : Colle de faïence

Localisation : 1er étage - Vide 1

Résultat : Absence d'amiante

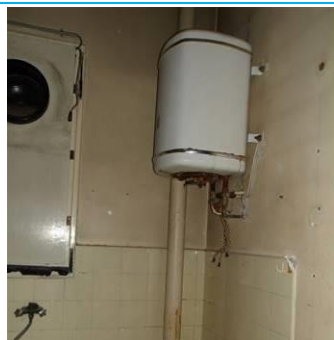

Matériaux : ZPSO-052

Prélèvement : P054


Description : Conduit en fibres-ciment

Localisation : 1er étage - Vide 1

Résultat : Présence d'amiante



Matériaux : ZPSO-053
Prélèvement : P055
Description : Conduit en fibres-ciment
Localisation : 1er étage - DGT 1
Résultat : Présence d'amiante

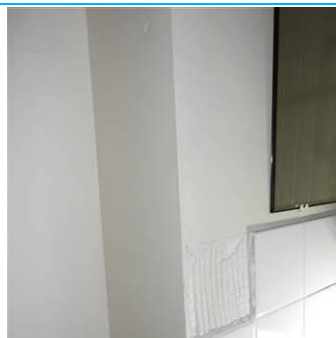

Matériaux : ZPSO-054
Prélèvement : P056
Description : Colle de faïence
Localisation : 1er étage - Sanitaire
Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-055
Prélèvement : P057
Description : mastic vitrier
Localisation : 1er étage - Sanitaire
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-056
Prélèvement : P058
Description : Moquette colle ragréage
Localisation : 1er étage - Bureau 1; 1er étage - Bureau 2; 1er étage - stockage 3
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-057
Prélèvement : P059
Description : joint de portes
Localisation : 1er étage - Bureau 1
Résultat : Absence d'amiante

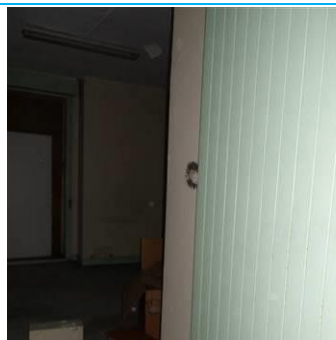


Matériaux : ZPSO-058
Prélèvement : P060
Description : enduit peinture cloison
Localisation : 1er étage - Bureau 1; 1er étage - Bureau 2; 1er étage - Stcokage 1; 1er étage - stockage 3
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-059
Prélèvement : P061
Description : Moquette colle
Localisation : 1er étage - Bureau 2; 1er étage - stockage 3
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-061
Prélèvement : P063
Description : Panneaux de cloisons peinture
Localisation : 1er étage - vide 2; 1er étage - DGT 2; 1er étage - bureau 3; 1er étage - bureau 4; 1er étage - bureau 5; 1er étage - bureau 6; 1er étage - DGT 3
Résultat : Absence d'amiante

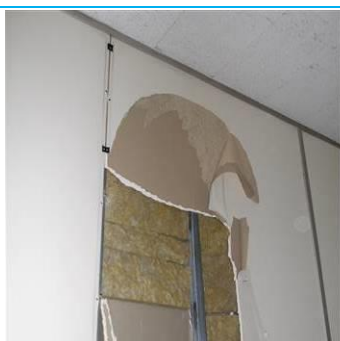

Matériaux : ZPSO-062
Prélèvement : P064
Description : Isolant intérieur fibreux
Localisation : 1er étage - vide 2; 1er étage - DGT 2; 1er étage - bureau 3; 1er étage - bureau 4; 1er étage - bureau 5; 1er étage - bureau 6; 1er étage - DGT 3
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-063
Prélèvement : P065
Description : Panneaux décoratifs murs
Localisation : 1er étage - DGT 3
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-064
Prélèvement : P066
Description : Revêtement de sol colle ragréage
Localisation : 1er étage - vide 2; 1er étage - DGT 2; 1er étage - bureau 3; 1er étage - bureau 5; 1er étage - bureau 6; 1er étage - DGT 3
Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-065
Prélèvement : P067
Description : Revêtement de sol colle
Localisation : 1er étage - bureau 4
Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-066
Prélèvement : P068
Description : Revêtement de sol colle ragréage
Localisation : 1er étage - bureau 4
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-068
Prélèvement : P070
Description : Calorifuge
Localisation : Sous-Sol - circulation vers chaufferie
Résultat : Absence d'amiante

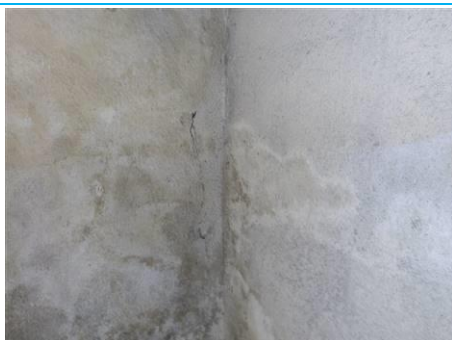

Matériaux : ZPSO-069
Prélèvement : P071
Description : Enduit peinture mur
Localisation : Sous-Sol - circulation vers chaufferie
Résultat : Absence d'amiante

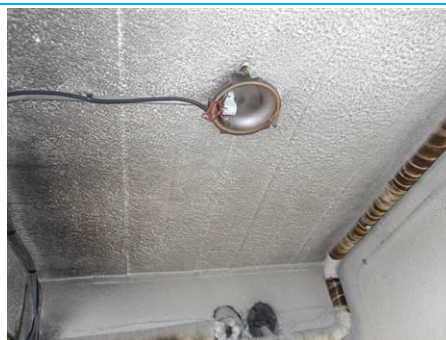

Matériaux : ZPSO-070
Prélèvement : P072
Description : enduit peinture plafond
Localisation : Sous-Sol - circulation vers chaufferie
Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-072
Prélèvement : P074
Description : Partie plane : revêtement bitumineux
Localisation : Toitures
Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-074
Prélèvement : P076
Description : Relevé : revêtement bitumineux
Localisation : Toitures
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-075
 Prélèvement : P077
 Description : Partie plane : revêtement bitumineux
 Localisation : Toitures
 Résultat : Absence d'amiante

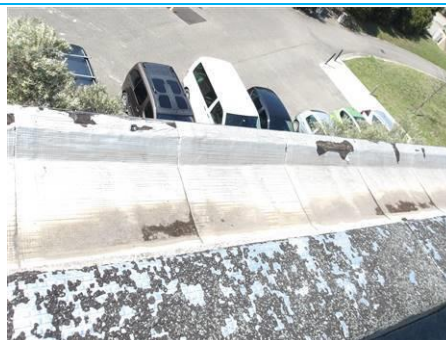

Matériaux : ZPSO-077
 Prélèvement : P079
 Description : Partie plane : revêtement bitumineux auvent
 Localisation : Toitures
 Résultat : Absence d'amiante

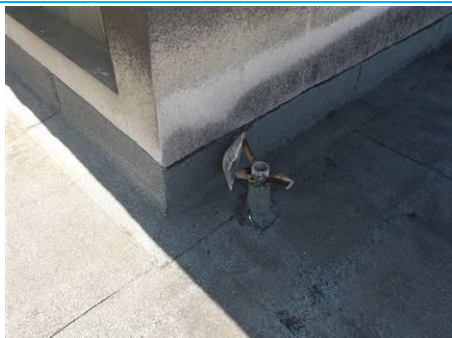

Matériaux : ZPSO-078
 Prélèvement : P080
 Description : Conduit en fibres-ciment et mitron
 Localisation : Toitures
 Résultat : Présence d'amiante



Matériaux : ZPSO-079
 Prélèvement : P081
 Description : enduit peinture murs
 Localisation : Toitures
 Résultat : Absence d'amiante

ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS

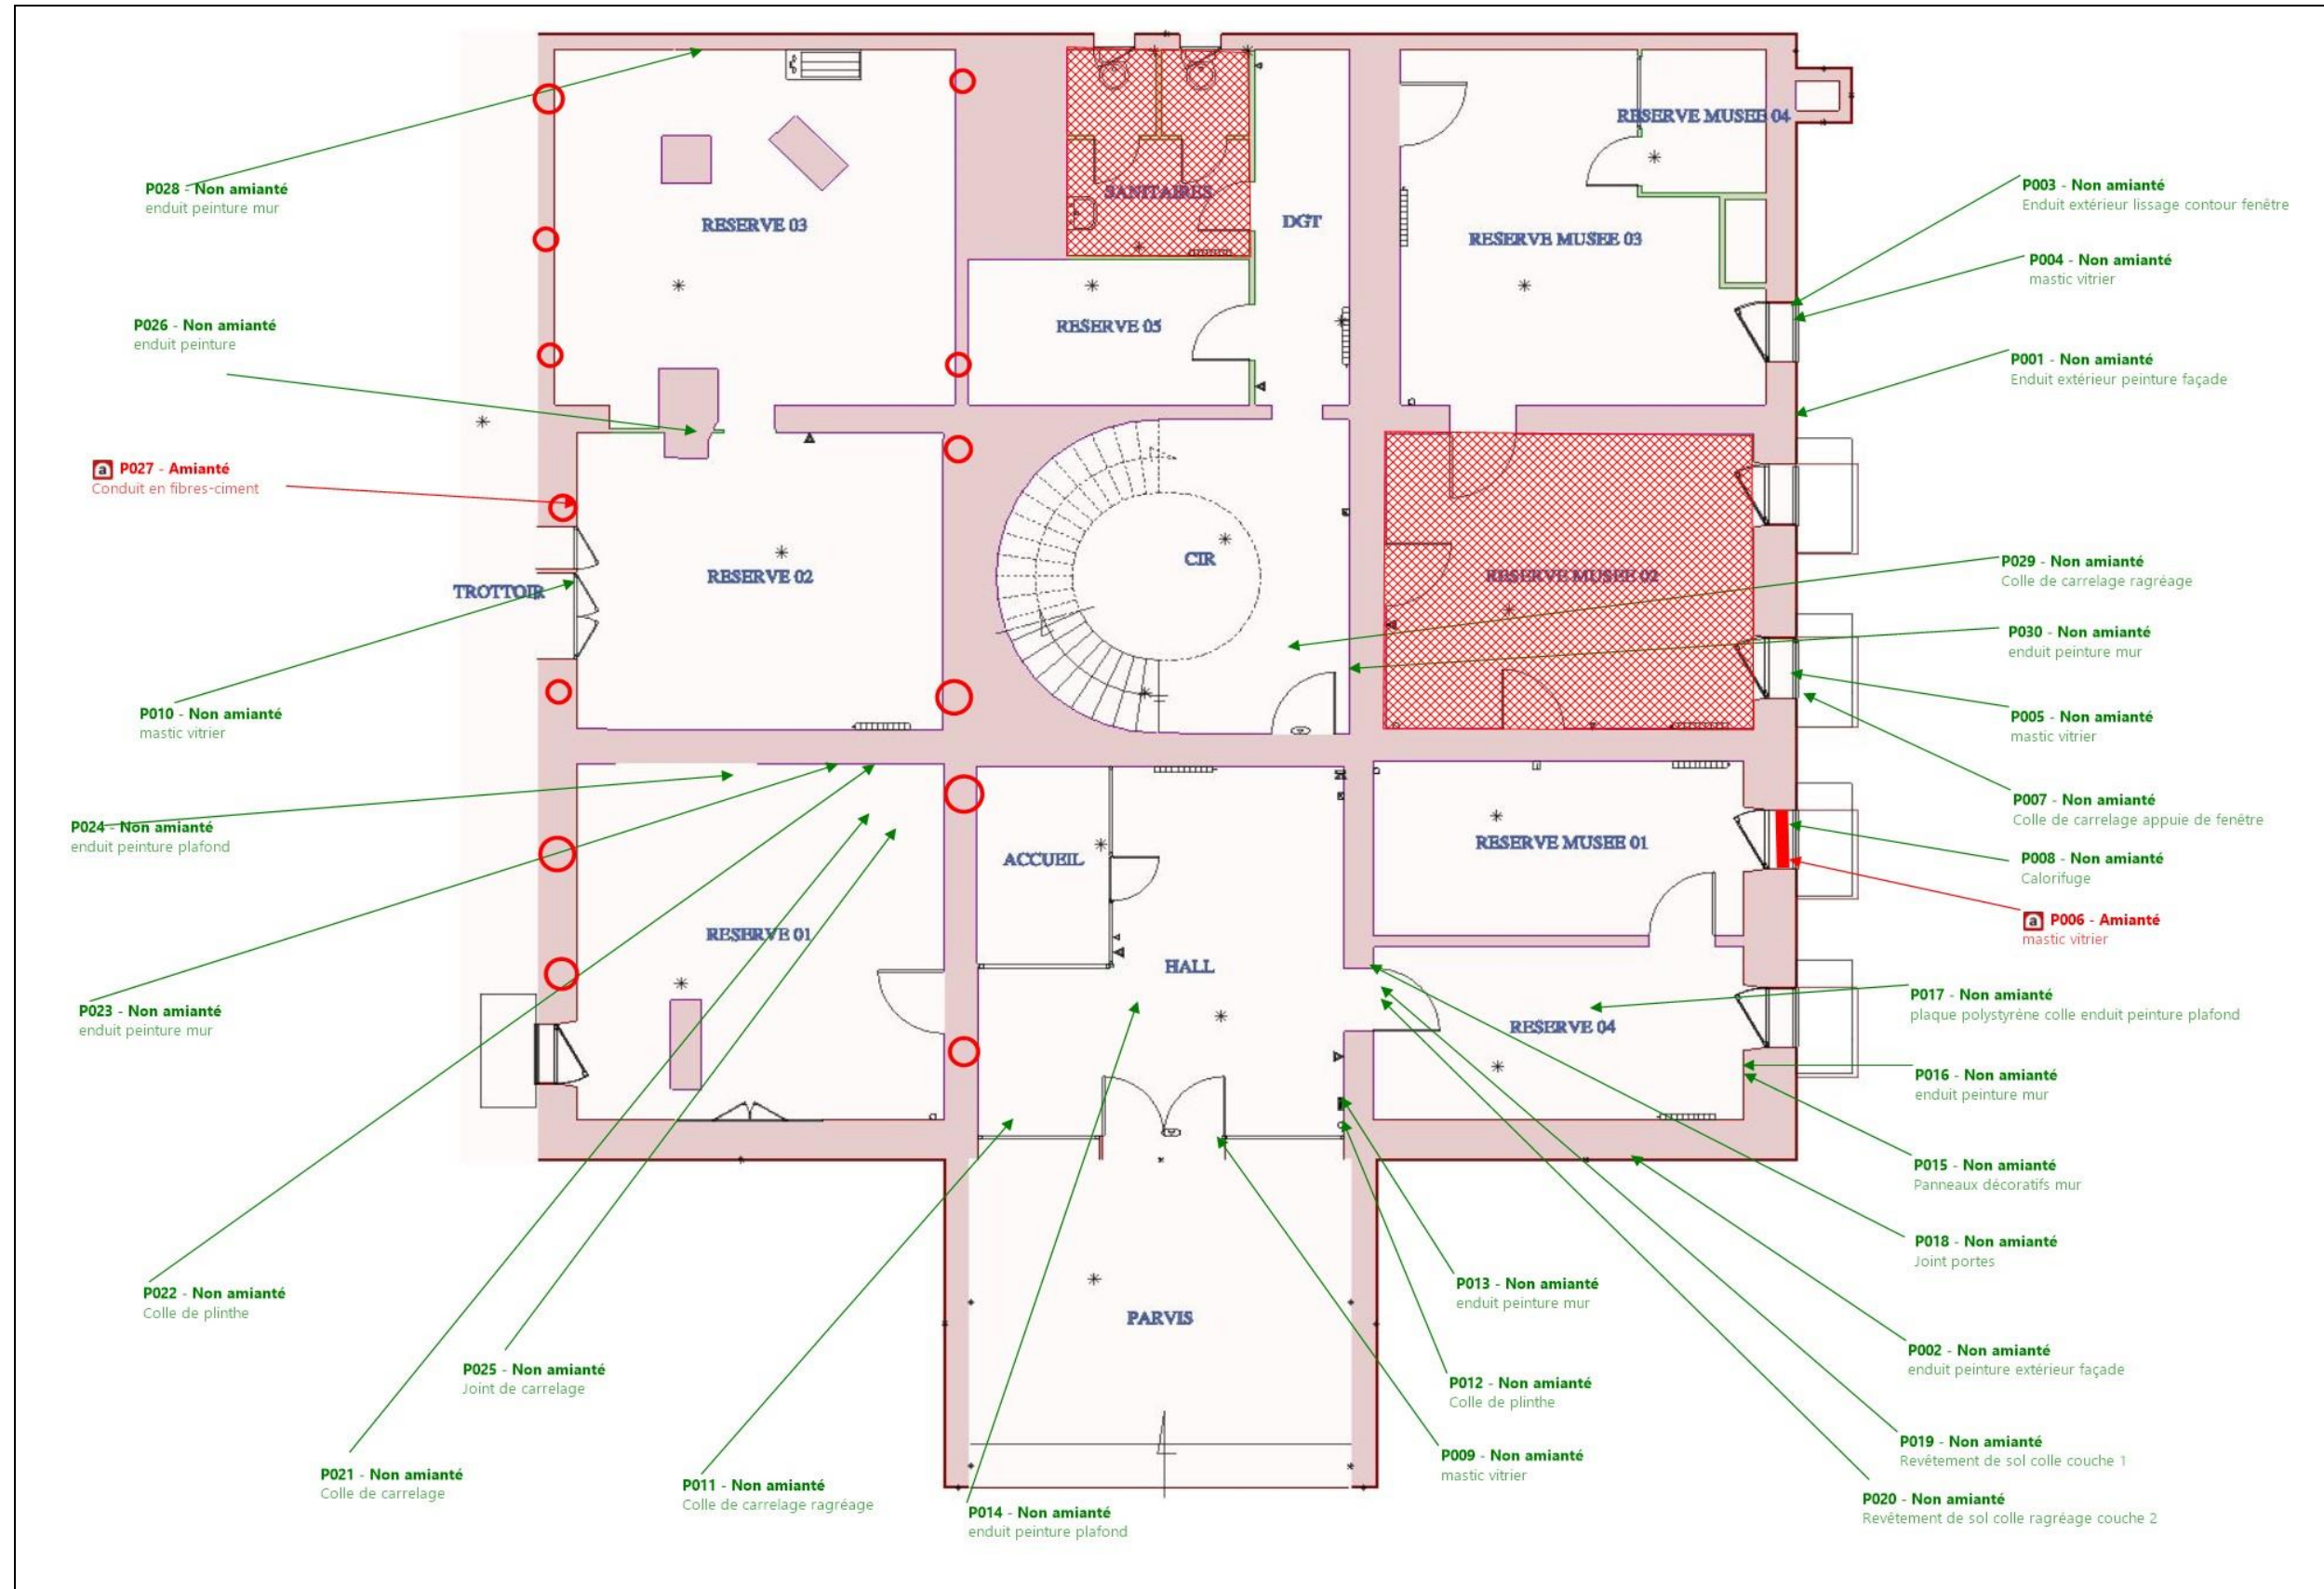
	Planche de repérage technique
	N° planche :1/5
	Nom du plan : REZ-DE-CHAUSSEE - BATIMENT D - MAISON DU MERIDIEN_1
	Entreprise réalisant le repérage : SOCOTEC Diagnostic Aix Avenue Louis Philibert - ZAC du petit Arbois - Immeuble Rifkin 13100 AIX-EN-PROVENCE
	Adresse du bien : Maison du Méridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04
	Informations relatives au rapport du repérage : Réf. du rapport : 2303CPAAIBCI052134-VR Rédacteur : Vincent REYMOND Date : 31/05/2023
	Commentaires :

Planche de repérage technique

N° planche :2/5

Nom du plan :

ETAGE 1 - BATIMENT D - MAISON DU MERIDIEN_1

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Aix
Avenue Louis Philibert - ZAC du petit Arbois
- Immeuble Rifkin
13100 AIX-EN-PROVENCE


Adresse du bien :


Maison du Méridien
2 place Leverrier
13004 MARSEILLE 04

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport :
2303CPAAIBCI052134-VR
Rédacteur : Vincent REYMOND
Date : 31/05/2023

Commentaires :

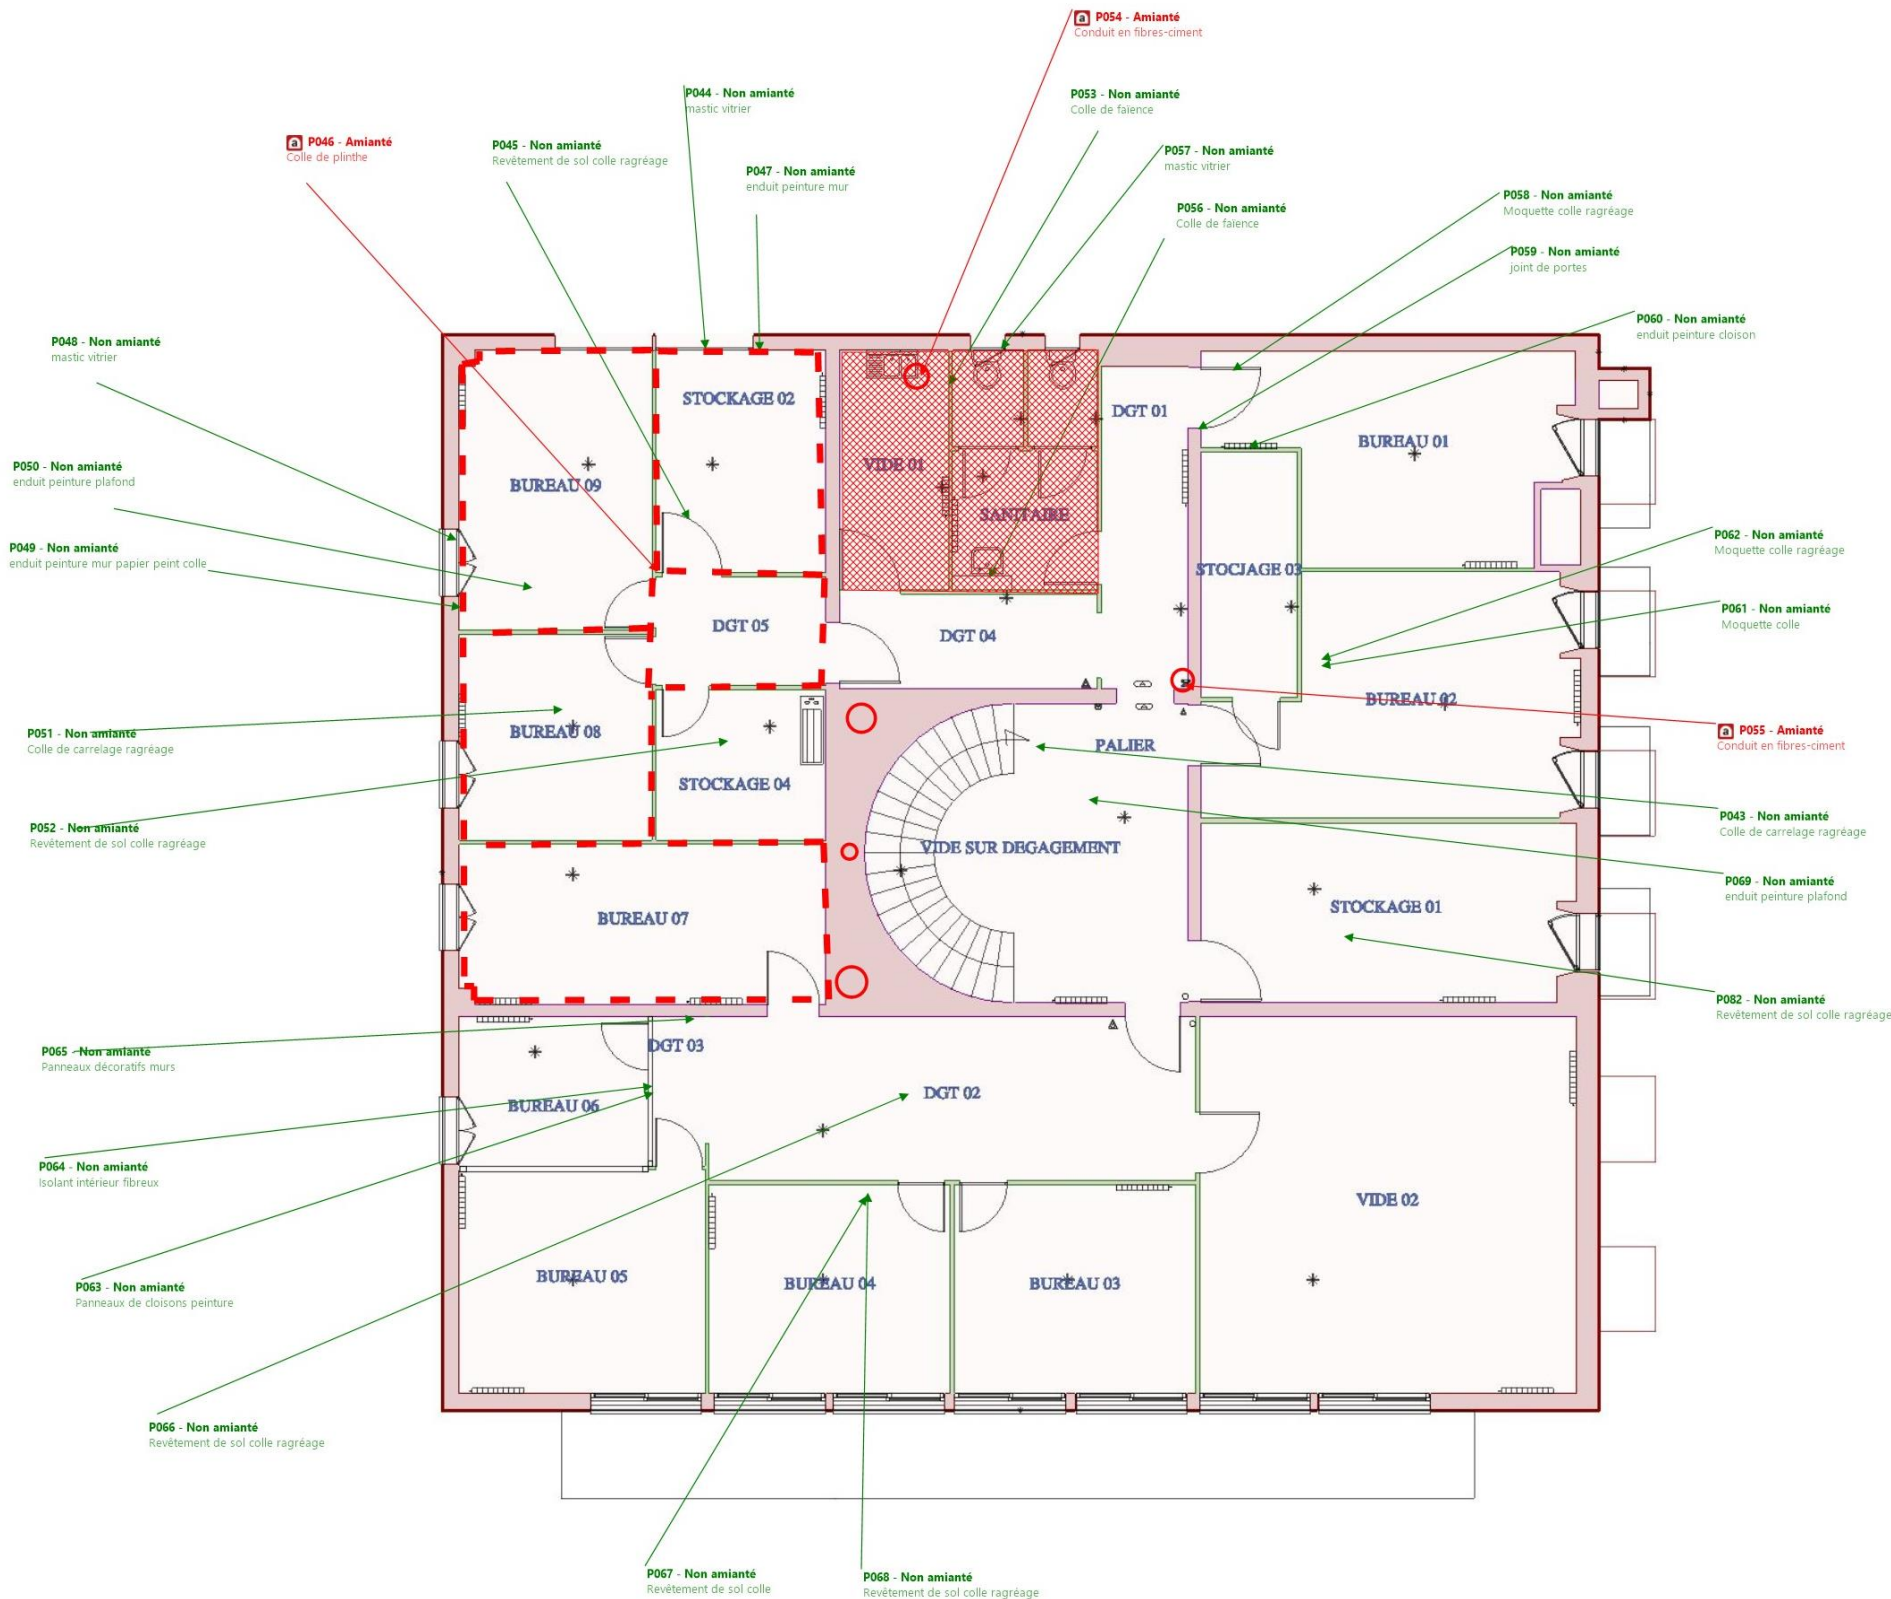

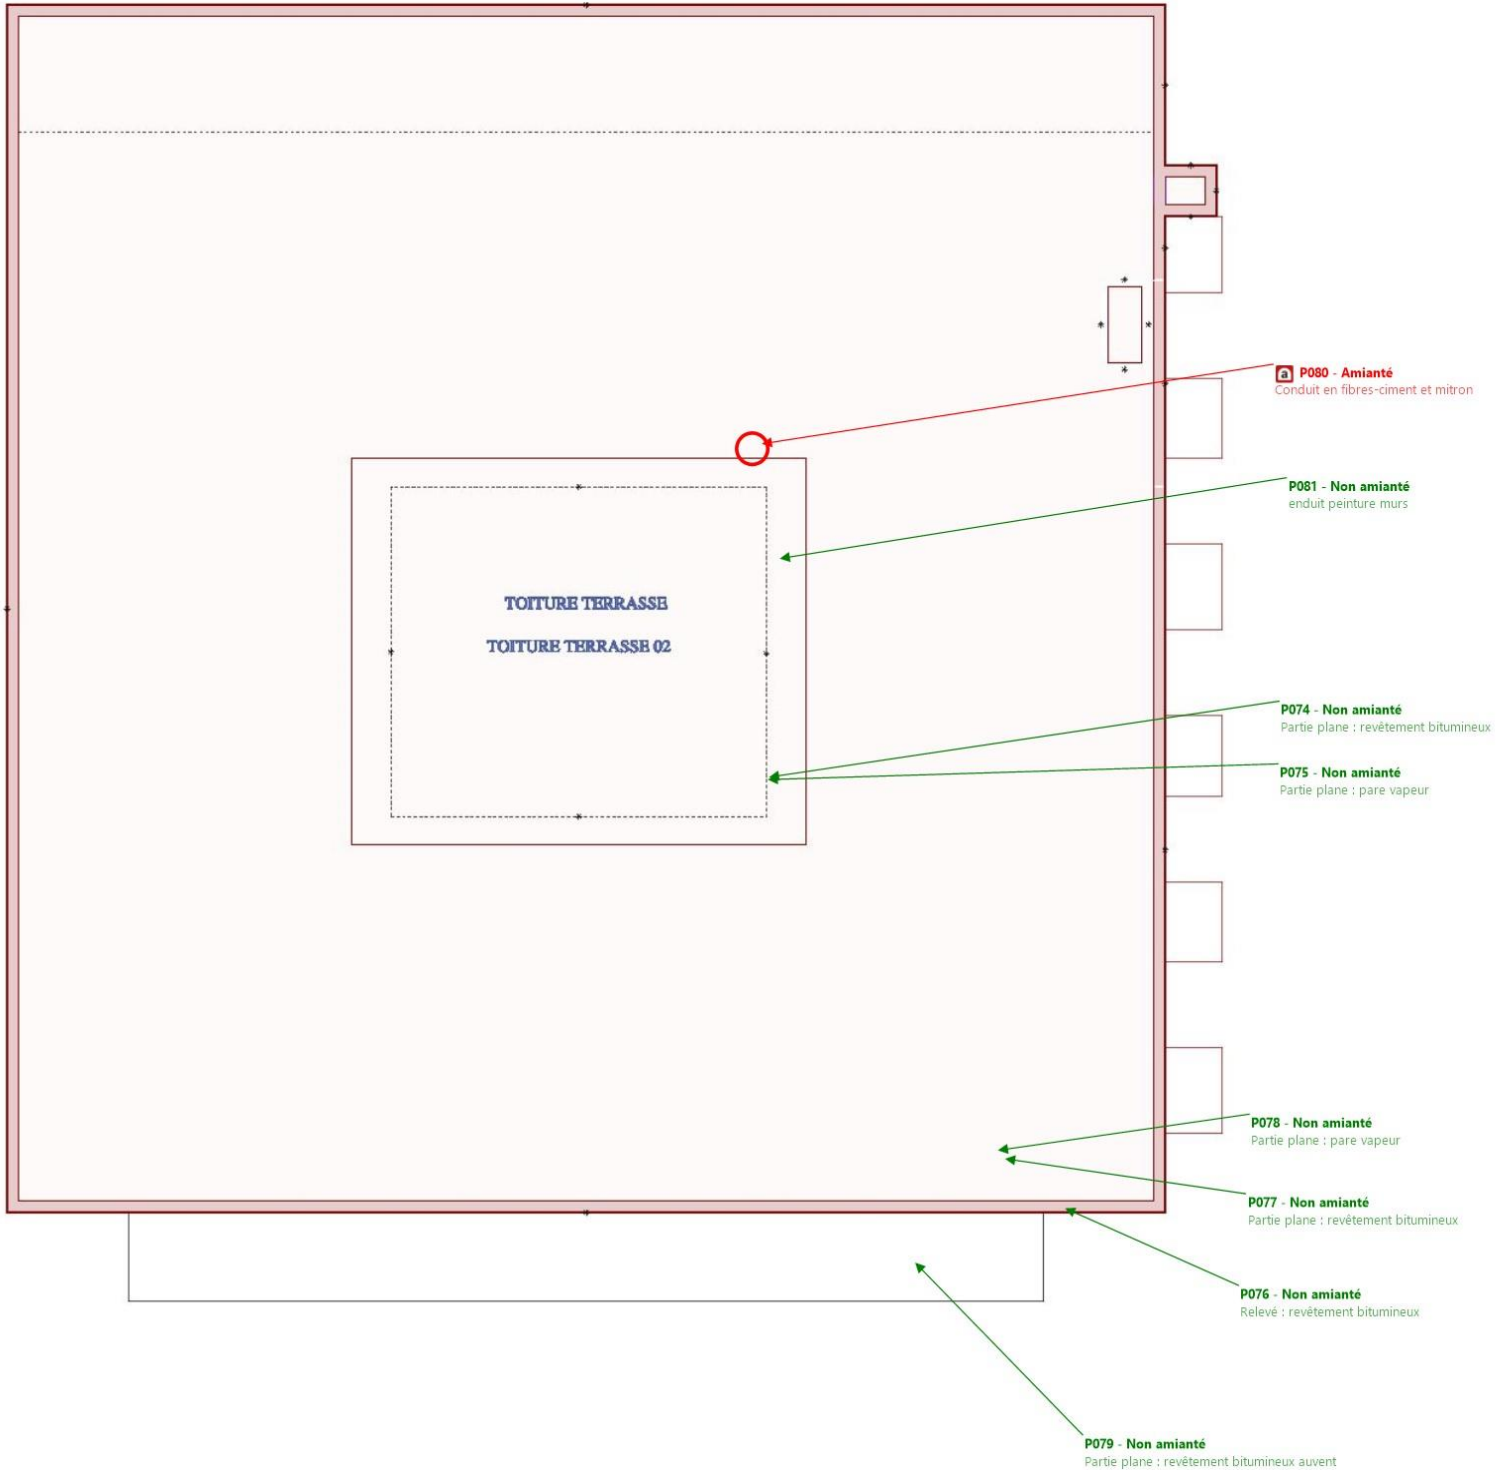	Planche de repérage technique
	N° planche :3/5
	Nom du plan : TOITURE-TERRASSE - BATIMENT D - MAISON DU MERIDIEN_1
	Entreprise réalisant le repérage : SOCOTEC Diagnostic Aix Avenue Louis Philibert - ZAC du petit Arbois - Immeuble Rifkin 13100 AIX-EN-PROVENCE
	Adresse du bien : Maison du Méridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04
	Informations relatives au rapport du repérage : Réf. du rapport : 2303CPAAIBCI052134-VR Rédacteur : Vincent REYMOND Date : 31/05/2023
	Commentaires :

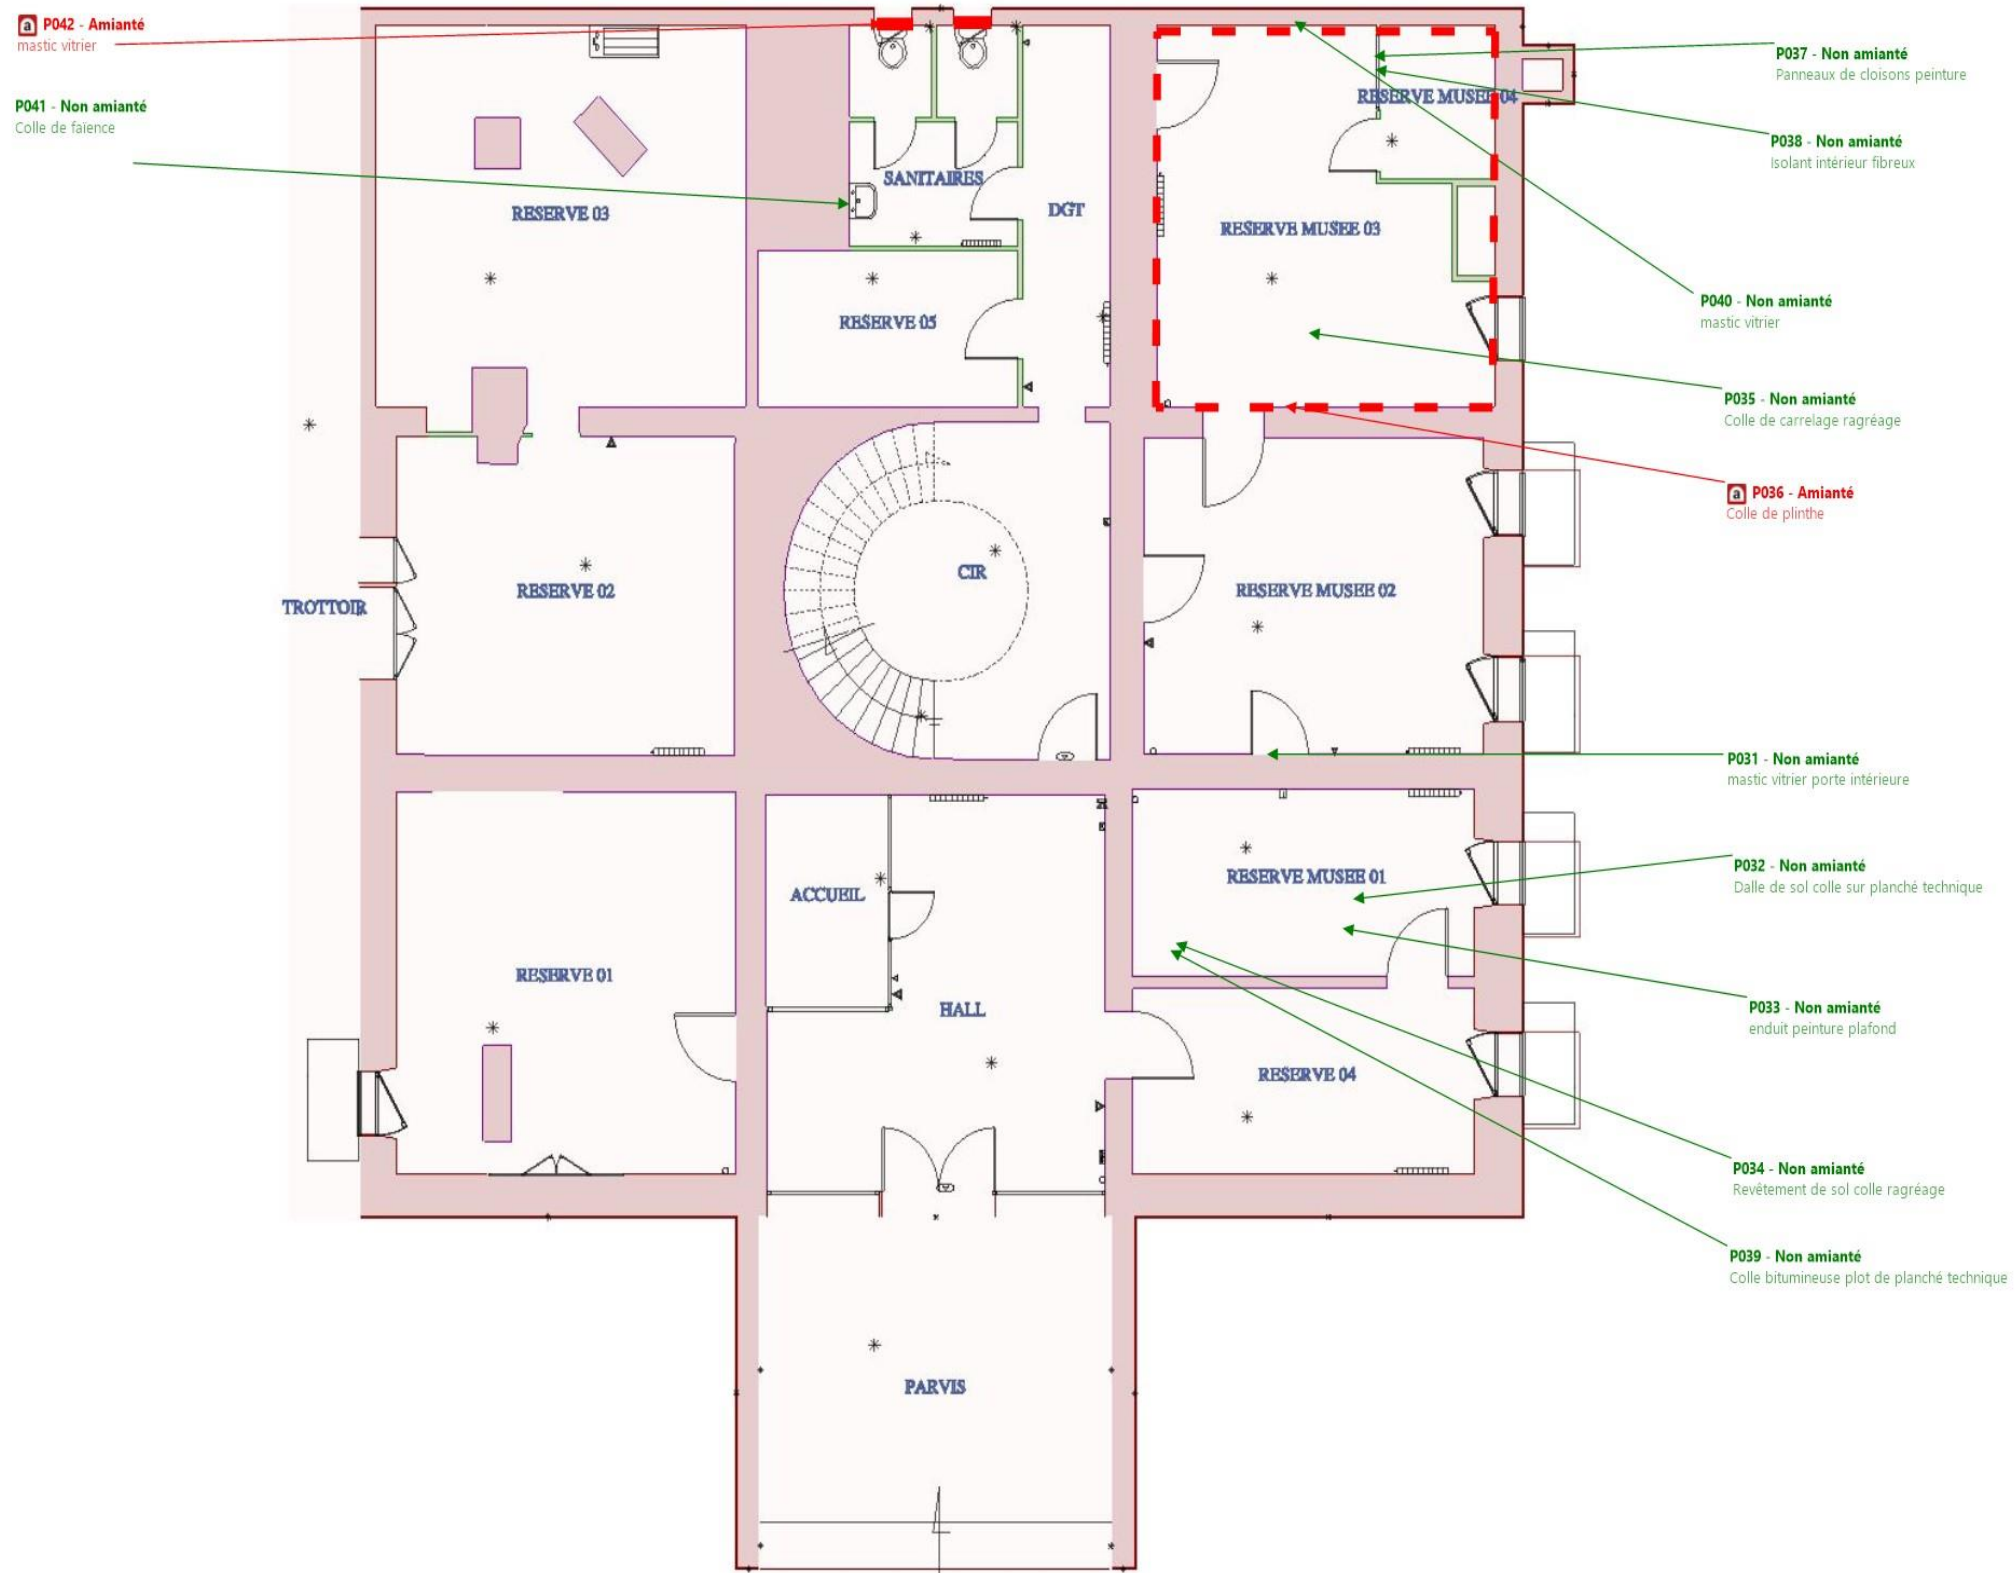


Planche de repérage technique

N° planche : 4/5

Nom du plan :

REZ-DE-CHAUSSEE - BATIMENT D -
MAISON DU MERIDIEN_1 2

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Aix
Avenue Louis Philibert - ZAC du petit Arbois
- Immeuble Rifkin
13100 AIX-EN-PROVENCE


Adresse du bien :

Maison du Méridien
2 place Leverrier
13004 MARSEILLE 04

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport :
2303CPAAIBCI052134-VR
Rédacteur : Vincent REYMOND
Date : 31/05/2023

Commentaires :

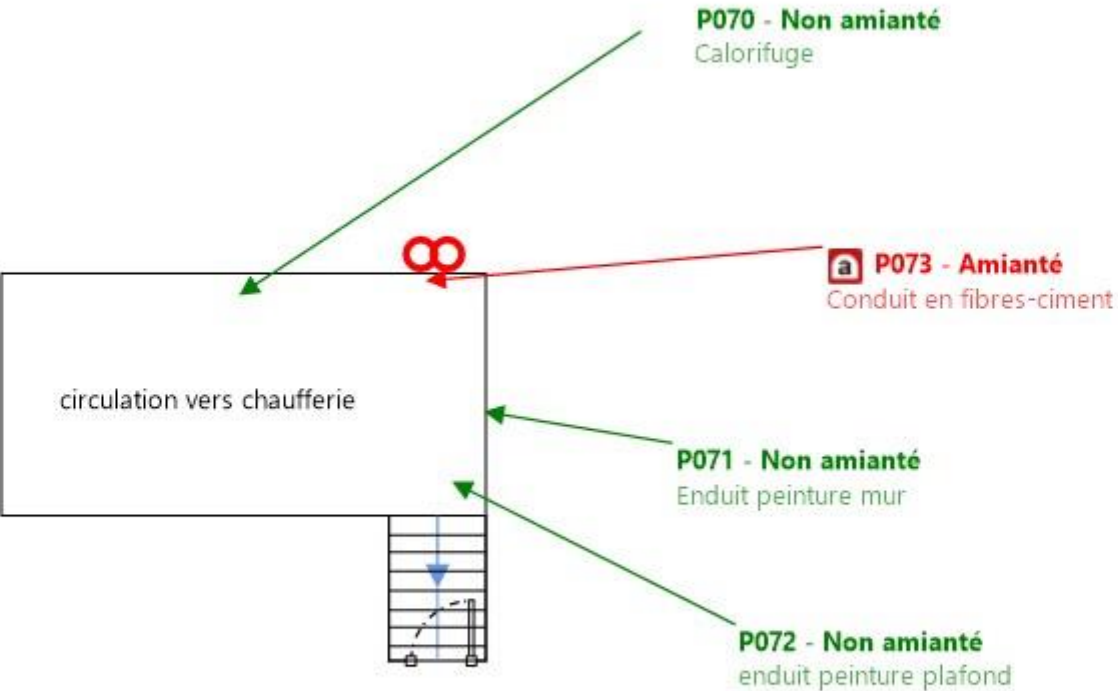	Planche de repérage technique
	N° planche : 5/5
	<u>Nom du plan :</u> circulation chaufferie
	<u>Entreprise réalisant le repérage :</u> SOCOTEC Diagnostic Aix Avenue Louis Philibert - ZAC du petit Arbois - Immeuble Rifkin 13100 AIX-EN-PROVENCE
	<u>Adresse du bien :</u> Maison du Méridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04
	<u>Informations relatives au rapport du repérage :</u> Réf. du rapport : 2303CPAAIBCI052134-VR Rédacteur : Vincent REYMOND Date : 31/05/2023
	<u>Commentaires :</u>

ANNEXE 3 - PV ANALYSES



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tel : 04.42.12.11.20
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0423-10046 EN DATE DU 30/05/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAI) Avenue Louis Philibert 13100 AIX EN PROVENCE	Ref. Commande ITGA : IT0423-10046 Ref. Commande Client : 2303CPAAIBCI052134-VR_2023_05_24_1633_4867
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 25/05/2023

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Ref dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Ref échantillon client : P001 - Enduit extérieur peinture façade - Rez de chaussée - façades		Ref échantillon ITGA : IT042305-14962 Description ITGA : Enduit compact gris hétérogène	
▶ Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AVY
Ref dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Ref échantillon client : P002 - enduit peinture extérieur façade - Rez de chaussée - façades		Ref échantillon ITGA : IT042305-14963 Description ITGA : Enduit compact gris hétérogène	
▶ Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 1/10

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0423-10046 EN DATE DU 30/05/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRÉLEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P003 - Enduit extérieur lissage contour fenêtre - Rez de chaussée - façades		Réf échantillon ITGA : IT042305-14964 Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène	
▸ Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK (3)
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P004 - mastic vitrier - Rez de chaussée - Réserve musée 03		Réf échantillon ITGA : IT042305-14965 Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige avec poussières	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact beige avec poussières	META (A) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK (4)
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P005 - mastic vitrier - Rez de chaussée - Réserve musée 02		Réf échantillon ITGA : IT042305-14966 Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige avec poussières	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact beige avec poussières	META (A) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MSN (4)
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P006 - mastic vitrier - Rez de chaussée - Réserve musée 01		Réf échantillon ITGA : IT042305-14967 Description ITGA : Peinture / Matériau beige en vrac	
▸ Peinture non séparable + Matériau beige en vrac	META (A) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MSN (3)
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P007 - Colle de carrelage appuie de fenêtre - Rez de chaussée - Réserve musée 02		Réf échantillon ITGA : IT042305-14968 Description ITGA : Colle grise hétérogène	
▸ Colle grise hétérogène	META (A) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P008 - Calorifuge - Rez de chaussée - Réserve musée 01		Réf échantillon ITGA : IT042305-14969 Description ITGA : Matériau noir en mousse avec poussières	
▸ Matériau noir en mousse avec poussières	META (B) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 2/10

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0423-10046 EN DATE DU 30/05/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRÉLEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Réf dossier client : 2303CPAAIBQI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P009 - mastic vitrier - Rez de chaussée - hall		Réf échantillon ITGA : IT042305-14970 Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige avec poussières	
Peinture non séparable + Matériau compact beige avec poussières	META (A) le 26/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AVY (4)
Réf dossier client : 2303CPAAIBQI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P010 - mastic vitrier - Rez de chaussée - Réserve 02		Réf échantillon ITGA : IT042305-14971 Description ITGA : Matériau mou marron	
Matériau mou marron	META (B) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AGF
Réf dossier client : 2303CPAAIBQI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P011 - Colle de carrelage ragréage - Rez de chaussée - hall		Réf échantillon ITGA : IT042305-14972 Description ITGA : Colle grise en vrac hétérogène	
Colle grise en vrac hétérogène	META (A) le 26/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AVY (3)
Réf dossier client : 2303CPAAIBQI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P012 - Colle de plinthe - Rez de chaussée - hall		Réf échantillon ITGA : IT042305-14973 Description ITGA : Colle grise avec poussières	
Colle grise avec poussières	META (A) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AVY
Réf dossier client : 2303CPAAIBQI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P013 - enduit peinture mur - Rez de chaussée - hall		Réf échantillon ITGA : IT042305-14974 Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc	
Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc	META (A) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AVY (4)
Réf dossier client : 2303CPAAIBQI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P014 - enduit peinture plafond - Rez de chaussée - hall		Réf échantillon ITGA : IT042305-14975 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D. (2) Analyste : DMC (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 3/10

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0423-10046 EN DATE DU 30/05/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRÉLEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P015 - Panneaux décoratifs mur - Rez de chaussée - Réserve musée 04		Réf échantillon ITGA : IT042305-14976 Description ITGA : Peintures multiples / Matériau fibreux marron	
Peintures multiples non séparable + Matériau fibreux marron	MOLP + META (A) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DMC (4)
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P016 - enduit peinture mur - Rez de chaussée - Réserve musée 04		Réf échantillon ITGA : IT042305-14977 Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 26/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AVY (3)
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P017 - plaque polystyrène colle enduit peinture plafond - Rez de chaussée - Réserve musée 04		Réf échantillon ITGA : IT042305-14978 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Polystyrène	
Peinture + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 26/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AVY (3)
Polystyrène	---	Non analysé	
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P018 - Joint portes - Rez de chaussée - Réserve musée 04		Réf échantillon ITGA : IT042305-14979 Description ITGA : Peintures multiples / Matériau fibreux gris	
Peintures multiples non séparable + Matériau fibreux gris	MOLP + META (A) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MSN (4)
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P019 - Revêtement de sol colle couche 1 - Rez de chaussée - Réserve musée 04		Réf échantillon ITGA : IT042305-14980 Description ITGA : Peinture / Revêtement souple vert avec poussières	
Peinture non séparable + Revêtement souple vert avec poussières	META (A) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DMC (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 4/10

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0423-10046 EN DATE DU 30/05/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRÉLEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P020 - Revêtement de sol colle ragréage couche 2 - Rez de chaussée - Réserve musée 04		Réf échantillon ITGA : IT042305-14981 Description ITGA : Revêtement cassant marron avec couche en toile et poussières / Colle polymère jaune en faible quantité / Ragréage gris	
► Revêtement cassant marron avec couche en toile et poussières + Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK (4)
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P021 - Colle de carrelage - Rez de chaussée - réserve 01		Réf échantillon ITGA : IT042305-14982 Description ITGA : Colle grise hétérogène	
► Colle grise hétérogène	META (A) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P022 - Colle de plinthe - Rez de chaussée - réserve 01		Réf échantillon ITGA : IT042305-14983 Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle blanche	
► Peinture non séparable + Colle blanche	META (A) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MSN (4)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P023 - enduit peinture mur - Rez de chaussée - réserve 01		Réf échantillon ITGA : IT042305-14984 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
► Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DMC (3)
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P024 - enduit peinture plafond - Rez de chaussée - réserve 01		Réf échantillon ITGA : IT042305-14985 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
► Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DMC (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 5/10

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0423-10046 EN DATE DU 30/05/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRÉLEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P025 - Joint de carrelage - Rez de chaussée - Réserve 01		Réf échantillon ITGA : IT042305-14986 Description ITGA : Peinture / Matériau compact noir avec poussières	
Peinture non séparable + Matériau compact noir avec poussières	META (A) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DMC (4)
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P026 - enduit peinture - Rez de chaussée - Réserve 03		Réf échantillon ITGA : IT042305-14987 Description ITGA : Peintures multiples / Enduit compact gris hétérogène	
Peintures multiples non séparable + Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 26/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AVY (4)
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P027 - Conduit en fibres-ciment - Rez de chaussée - Réserve 02		Réf échantillon ITGA : IT042305-14988 Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres visibles	
Fibrociment gris avec fibres visibles	MOLP le 26/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MGZ
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P028 - enduit peinture mur - Rez de chaussée - Réserve 03		Réf échantillon ITGA : IT042305-14989 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 26/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AVY (3)
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P029 - Colle de carrelage ragréage - Rez de chaussée - CIR		Réf échantillon ITGA : IT042305-14990 Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche	
Peinture non séparable + Colle grise + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK (4)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P030 - enduit peinture mur - Rez de chaussée - CIR		Réf échantillon ITGA : IT042305-14991 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D. (2) Analyste : DMC (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 6/10

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0423-10046 EN DATE DU 30/05/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRÉLEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04	Réf échantillon ITGA : IT042305-14992		
Réf échantillon client : P031 - mastic vitrier porte intérieure - Rez de chaussée - Réserve musée 01	Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige		
▸ Peinture non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MSN (4)
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04	Réf échantillon ITGA : IT042305-14993		
Réf échantillon client : P032 - Dalle de sol colle sur planche technique - Rez de chaussée - Réserve musée 01	Description ITGA : Revêtement cassant beige avec poussières		
▸ Revêtement cassant beige avec poussières	META (A) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AVY
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04	Réf échantillon ITGA : IT042305-14994		
Réf échantillon client : P033 - enduit peinture plafond - Rez de chaussée - Réserve musée 01	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac		
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DMC (3)
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04	Réf échantillon ITGA : IT042305-14995		
Réf échantillon client : P034 - Revêtement de sol colle ragréage - Rez de chaussée - Réserve musée 01	Description ITGA : Revêtement cassant marron avec couche en toile et poussières / Colle polymère jaune / Ragréage gris		
▸ Revêtement cassant marron avec couche en toile et poussières + Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DMC (4)
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04	Réf échantillon ITGA : IT042305-14996		
Réf échantillon client : P035 - Colle de carrelage ragréage - Rez de chaussée - Réserve musée 03	Description ITGA : Carrelage hétérogène / Colle grise hétérogène		
▸ Carrelage hétérogène + Colle grise hétérogène non séparable	META (A) le 26/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TCR (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 7/10

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0423-10046 EN DATE DU 30/05/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRÉLEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P036 - Colle de plinthe - Rez de chaussée - Reserve musée 03		Réf échantillon ITGA : IT042305-14997 Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle blanche	
▶ Peinture non séparable + Colle blanche	META (A) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : SNT (4)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P037 - Panneaux de cloisons peinture - Rez de chaussée - Reserve musée 03		Réf échantillon ITGA : IT042305-14998 Description ITGA : Papier peint / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
▶ Papier peint non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AVY (4)
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P038 - Isolant intérieur fibreux - Rez de chaussée - Reserve musée 03		Réf échantillon ITGA : IT042305-14999 Description ITGA : Matériau fibreux jaune avec poussières	
▶ Matériau fibreux jaune avec poussières	MOLP + META (A) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AVY
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P039 - Colle bitumineuse plot de planche technique - Rez de chaussée - Reserve musée 01		Réf échantillon ITGA : IT042305-15000 Description ITGA : Colle noire en vrac / Ragréage beige en vrac	
▶ Colle noire en vrac + Ragréage beige en vrac non séparable	META (A) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SNT (3)
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P040 - mastic vitrier - Rez de chaussée - Reserve musée 03		Réf échantillon ITGA : IT042305-15001 Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
▶ Peinture non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MSN (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 8/10

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0423-10046 EN DATE DU 30/05/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRÉLEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Mérédien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04		Réf échantillon ITGA : IT042305-15002	
Réf échantillon client : P041 - Colle de faïence - Rez de chaussée - sanitaire		Description ITGA : Carrelage / Colle beige	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige	META (A) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AVY
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Mérédien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04		Réf échantillon ITGA : IT042305-15003	
Réf échantillon client : P042 - mastic vitrier - Rez de chaussée - sanitaire		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MSN (4)
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Mérédien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04		Réf échantillon ITGA : IT042305-15004	
Réf échantillon client : P043 - Colle de carrelage ragréage - 1er étage - Palier		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Peinture	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise + Peinture non séparable	META (A) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AVY (4)
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Mérédien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04		Réf échantillon ITGA : IT042305-15005	
Réf échantillon client : P044 - mastic vitrier - 1er étage - stockage 2		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AVY (4)
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Mérédien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04		Réf échantillon ITGA : IT042305-15006	
Réf échantillon client : P045 - Revêtement de sol colle ragréage - 1er étage - stockage 2		Description ITGA : Revêtement cassant vert avec couche en toile et poussières / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Revêtement cassant vert avec couche en toile et poussières + Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AVY (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 9/10

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0423-10046 EN DATE DU 30/05/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRÉLEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P046 - Colle de plinthe - 1er étage - stockage 2		Réf échantillon ITGA : IT042305-15007 Description ITGA : Carrelage / Colle blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle blanche	META (A) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : DMC
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P047 - enduit peinture mur - 1er étage - stockage 2		Réf échantillon ITGA : IT042305-15008 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D. (2) Analyste : DMC (3)
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P048 - mastic vitrier - 1er étage - bureau 9		Réf échantillon ITGA : IT042305-15009 Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact gris	META (A) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AVY (4)
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P049 - enduit peinture mur papier peint colle - 1er étage - bureau 9		Réf échantillon ITGA : IT042305-15010 Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AVY (3)
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P050 - enduit peinture plafond - 1er étage - bureau 9		Réf échantillon ITGA : IT042305-15011 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AVY (3)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : **Mathilde ROUSSON** Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 10/10



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tel : 04.42.12.11.20
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0423-10047 EN DATE DU 30/05/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAI) Avenue Louis Philibert 13100 AIX EN PROVENCE	Réf. Commande ITGA : IT0423-10047 Réf. Commande Client : 2303CPAAIBCI052134-VR_2023_05_24_1633_4867
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 25/05/2023

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Mérédien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04		Réf échantillon ITGA : IT042305-15012	
Réf échantillon client : P051 - Colle de carrelage ragréage - 1er étage - bureau 8		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise	
Peinture non séparable + Colle grise	META (A) le 26/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LLZ (4)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Mérédien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04		Réf échantillon ITGA : IT042305-15013	
Réf échantillon client : P052 - Revêtement de sol colle ragréage - 1er étage - stockage 4		Description ITGA : Moquette verte avec couche en toile / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Moquette verte avec couche en toile + Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (B) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AGF (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 1/7

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0423-10047 EN DATE DU 30/05/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P053 - Colle de faïence - 1er étage - Vide 1		Réf échantillon ITGA : IT042305-15014 Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise / Couche plâtrée blanche	
Peinture non séparable + Colle grise + Couche plâtrée blanche non séparable	META (A) le 26/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LLZ (4)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P054 - Conduit en fibres-ciment - 1er étage - Vide 1		Réf échantillon ITGA : IT042305-15015 Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres visibles	
Fibrociment gris avec fibres visibles	MOLP le 26/05/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile - Crocidolite	Analyste : MGZ
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P055 - Conduit en fibres-ciment - 1er étage - DGT 1		Réf échantillon ITGA : IT042305-15016 Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres visibles	
Fibrociment gris avec fibres visibles	MOLP le 26/05/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile - Crocidolite	Analyste : MGZ
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P056 - Colle de faïence - 1er étage - Sanitaire		Réf échantillon ITGA : IT042305-15017 Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige	
Peinture non séparable + Colle beige	META (A) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK (4)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P057 - mastic vitrier - 1er étage - Sanitaire		Réf échantillon ITGA : IT042305-15018 Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
Peinture non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AVY (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 2/7

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0423-10047 EN DATE DU 30/05/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRÉLEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P058 - Moquette colle ragréage - 1er étage - Bureau 1		Réf échantillon ITGA : IT042305-15019 Description ITGA : Moquette verte avec couche en toile et poussières / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Moquette verte avec couche en toile et poussières + Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (B) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK (4)
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P059 - joint de portes - 1er étage - Bureau 1		Réf échantillon ITGA : IT042305-15020 Description ITGA : Peinture / Matériau fibreux beige	
Peinture non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DMC (4)
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P060 - enduit peinture cloison - 1er étage - Bureau 1		Réf échantillon ITGA : IT042305-15021 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 26/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AVY (3)
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P061 - Moquette colle - 1er étage - Bureau 2		Réf échantillon ITGA : IT042305-15022 Description ITGA : Moquette grise avec couche en toile / Colle polymère jaune	
Moquette grise avec couche en toile + Colle polymère jaune non séparable	META (B) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AGF (4)
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P062 - Moquette colle ragréage - 1er étage - Bureau 2		Réf échantillon ITGA : IT042305-15023 Description ITGA : Moquette verte avec couche en toile et poussières / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Moquette verte avec couche en toile et poussières + Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (B) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TCR (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 3/7

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0423-10047 EN DATE DU 30/05/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRÉLEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04	Réf échantillon ITGA : IT042305-15024		
Réf échantillon client : P063 - Panneaux de cloisons peinture - 1er étage - DGT 3	Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée		
▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AVY (4)
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04	Réf échantillon ITGA : IT042305-15025		
Réf échantillon client : P064 - Isolant intérieur fibreux - 1er étage - DGT 3	Description ITGA : Matériau fibreux jaune avec poussières		
▸ Matériau fibreux jaune avec poussières	MOLP + META (A) le 26/05/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TCR
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04	Réf échantillon ITGA : IT042305-15026		
Réf échantillon client : P065 - Panneaux décoratifs murs - 1er étage - DGT 3	Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige		
▸ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 26/05/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AVY (4)
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04	Réf échantillon ITGA : IT042305-15027		
Réf échantillon client : P066 - Revêtement de sol colle ragréage - 1er étage - DGT 2	Description ITGA : Revêtement souple vert / Colle polymère jaune en faible quantité / Revêtement cassant vert avec couche fibreuse / Colle polymère jaune		
▸ Revêtement souple vert + Colle polymère jaune en faible quantité non séparable	META (A) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : TCR (4)
▸ Revêtement cassant vert avec couche fibreuse + Colle polymère jaune non séparable	META (A) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : TCR (4)
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04	Réf échantillon ITGA : IT042305-15028		
Réf échantillon client : P067 - Revêtement de sol colle - 1er étage - bureau 4	Description ITGA : Moquette verte avec poussières / Colle polymère jaune		
▸ Moquette verte avec poussières + Colle polymère jaune non séparable	META (B) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 4/7

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0423-10047 EN DATE DU 30/05/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRÉLEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P068 - Revêtement de sol colle ragréage - 1er étage - bureau 4		Réf échantillon ITGA : IT042305-15029 Description ITGA : Revêtement cassant vert avec couche en toile et poussières / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Revêtement cassant vert avec couche en toile et poussières + Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AVY (4)
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P069 - enduit peinture plafond - 1er étage - Palier		Réf échantillon ITGA : IT042305-15030 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AVY (3)
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P070 - Calorifuge - Sous-Sol - circulation vers chaufferie		Réf échantillon ITGA : IT042305-15031 Description ITGA : Toile fibreuse beige / Couche bitumineuse noire en vrac	
Toile fibreuse beige + Couche bitumineuse noire en vrac non séparable	MOLP + META (B) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SNT (3)
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P071 - Enduit peinture mur - Sous-Sol - circulation vers chaufferie		Réf échantillon ITGA : IT042305-15032 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris hétérogène / Matériau compact marron	
Peinture non séparable + Enduit compact gris hétérogène + Matériau compact marron non séparable	META (A) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste(s) : LLZ / DMC (4)
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P072 - enduit peinture plafond - Sous-Sol - circulation vers chaufferie		Réf échantillon ITGA : IT042305-15033 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris hétérogène	
Peinture non séparable + Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AVY (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 5/7

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0423-10047 EN DATE DU 30/05/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P073 - Conduit en fibres-ciment - Sous-Sol - circulation vers chaufferie		Réf échantillon ITGA : IT042305-15034 Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres visibles	
▸ Fibrociment gris avec fibres visibles	MOLP le 26/05/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile - Crocidolite	Analyste : MGZ
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P074 - Partie plane : revêtement bitumineux - Toitures		Réf échantillon ITGA : IT042305-15035 Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec gravillons avec couche en toile	
▸ Matériau bitumineux noir avec gravillons avec couche en toile	META (B) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SNT
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P075 - Partie plane : pare vapeur - Toitures		Réf échantillon ITGA : IT042305-15036 Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche en toile	
▸ Matériau bitumineux noir avec couche en toile	META (B) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SNT
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P076 - Releve : revêtement bitumineux - Toitures		Réf échantillon ITGA : IT042305-15037 Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	
▸ Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (B) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MSN
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P077 - Partie plane : revêtement bitumineux - Toitures		Réf échantillon ITGA : IT042305-15038 Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec gravillons	
▸ Matériau bitumineux noir avec gravillons	META (B) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P078 - Partie plane : pare vapeur - Toitures		Réf échantillon ITGA : IT042305-15039 Description ITGA : Matériau bitumineux noir	
▸ Matériau bitumineux noir	META (B) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AGF

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 6/7

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0423-10047 EN DATE DU 30/05/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P079 - Partie plane : revêtement bitumineux auvent - Toitures		Réf échantillon ITGA : IT042305-15040 Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (B) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyse : AGF
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P080 - Conduit en fibres-ciment et mitron - Toitures		Réf échantillon ITGA : IT042305-15041 Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres visibles	
Fibrociment gris avec fibres visibles	MOLP le 26/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyse : MGZ
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P081 - enduit peinture murs - Toitures		Réf échantillon ITGA : IT042305-15042 Description ITGA : Enduit compact gris hétérogène / Enduit plâtreux blanc	
Enduit compact gris hétérogène + Enduit plâtreux blanc non séparable	META (A) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D. (2) Analyse : DMC (4)
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P082 - Revêtement de sol colle ragréage - 1er étage - Stockage 1		Réf échantillon ITGA : IT042305-15043 Description ITGA : Revêtement cassant marron avec couche en toile et poussières / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Revêtement cassant marron avec couche en toile et poussières + Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyse : DMC (4)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Mathilde ROUSSON Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 7/7



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tel : 04.42.12.11.20
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0423-10047 EN DATE DU 30/05/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRÉLEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAI) Avenue Louis Philibert 13100 AIX EN PROVENCE	Réf. Commande ITGA : IT0423-10047 Réf. Commande Client : 2303CPAAIBCI052134-VR_2023_05_24_1633_4867
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 25/05/2023

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Mérédien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04		Réf échantillon ITGA : IT042305-15012	
Réf échantillon client : P051 - Colle de carrelage ragréage - 1er étage - bureau 8		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise	
Peinture non séparable + Colle grise	META (A) le 26/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LLZ (4)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Mérédien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04		Réf échantillon ITGA : IT042305-15013	
Réf échantillon client : P052 - Revêtement de sol colle ragréage - 1er étage - stockage 4		Description ITGA : Moquette verte avec couche en toile / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Moquette verte avec couche en toile + Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (B) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AGF (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 1/7

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0423-10047 EN DATE DU 30/05/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRÉLEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P053 - Colle de faïence - 1er étage - Vide 1		Réf échantillon ITGA : IT042305-15014 Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise / Couche plâtrée blanche	
Peinture non séparable + Colle grise + Couche plâtrée blanche non séparable Carrelage	META (A) le 26/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2 ---	Amiante non détecté (1) / - Non analysé	Analyse : LLZ (4)
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P054 - Conduit en fibres-ciment - 1er étage - Vide 1		Réf échantillon ITGA : IT042305-15015 Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres visibles	
Fibrociment gris avec fibres visibles	MOLP le 26/05/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile - Crocidolite	Analyse : MGZ
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P055 - Conduit en fibres-ciment - 1er étage - DGT 1		Réf échantillon ITGA : IT042305-15016 Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres visibles	
Fibrociment gris avec fibres visibles	MOLP le 26/05/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile - Crocidolite	Analyse : MGZ
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P056 - Colle de faïence - 1er étage - Sanitaire		Réf échantillon ITGA : IT042305-15017 Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige	
Peinture non séparable + Colle beige Carrelage	META (A) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2 ---	Amiante non détecté (1) / - Non analysé	Analyse : KSK (4)
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P057 - mastic vitrier - 1er étage - Sanitaire		Réf échantillon ITGA : IT042305-15018 Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
Peinture non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyse : AVY (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 2/7

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0423-10047 EN DATE DU 30/05/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRÉLEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P058 - Moquette colle ragréage - 1er étage - Bureau 1		Réf échantillon ITGA : IT042305-15019 Description ITGA : Moquette verte avec couche en toile et poussières / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Moquette verte avec couche en toile et poussières + Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (B) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK (4)
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P059 - joint de portes - 1er étage - Bureau 1		Réf échantillon ITGA : IT042305-15020 Description ITGA : Peinture / Matériau fibreux beige	
Peinture non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DMC (4)
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P060 - enduit peinture cloison - 1er étage - Bureau 1		Réf échantillon ITGA : IT042305-15021 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 26/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AVY (3)
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P061 - Moquette colle - 1er étage - Bureau 2		Réf échantillon ITGA : IT042305-15022 Description ITGA : Moquette grise avec couche en toile / Colle polymère jaune	
Moquette grise avec couche en toile + Colle polymère jaune non séparable	META (B) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AGF (4)
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P062 - Moquette colle ragréage - 1er étage - Bureau 2		Réf échantillon ITGA : IT042305-15023 Description ITGA : Moquette verte avec couche en toile et poussières / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Moquette verte avec couche en toile et poussières + Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (B) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TCR (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 3/7

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0423-10047 EN DATE DU 30/05/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRÉLEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P063 - Panneaux de cloisons peinture - 1er étage - DGT 3	Réf échantillon ITGA : IT042305-15024 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée		
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AVY (4)
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P064 - Isolant intérieur fibreux - 1er étage - DGT 3	Réf échantillon ITGA : IT042305-15025 Description ITGA : Matériau fibreux jaune avec poussières		
Matériau fibreux jaune avec poussières	MOLP + META (A) le 26/05/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TCR
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P065 - Panneaux décoratifs murs - 1er étage - DGT 3	Réf échantillon ITGA : IT042305-15026 Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige		
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 26/05/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AVY (4)
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P066 - Revêtement de sol colle ragréage - 1er étage - DGT 2	Réf échantillon ITGA : IT042305-15027 Description ITGA : Revêtement souple vert / Colle polymère jaune en faible quantité / Revêtement cassant vert avec couche fibreuse / Colle polymère jaune		
Revêtement souple vert + Colle polymère jaune en faible quantité non séparable	META (A) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : TCR (4)
Revêtement cassant vert avec couche fibreuse + Colle polymère jaune non séparable	META (A) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : TCR (4)
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P067 - Revêtement de sol colle - 1er étage - bureau 4	Réf échantillon ITGA : IT042305-15028 Description ITGA : Moquette verte avec poussières / Colle polymère jaune		
Moquette verte avec poussières + Colle polymère jaune non séparable	META (B) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 4/7

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0423-10047 EN DATE DU 30/05/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRÉLEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P068 - Revêtement de sol colle ragréage - 1er étage - bureau 4		Réf échantillon ITGA : IT042305-15029 Description ITGA : Revêtement cassant vert avec couche en toile et poussières / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Revêtement cassant vert avec couche en toile et poussières + Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AVY (4)
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P069 - enduit peinture plafond - 1er étage - Palier		Réf échantillon ITGA : IT042305-15030 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AVY (3)
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P070 - Calorifuge - Sous-Sol - circulation vers chaufferie		Réf échantillon ITGA : IT042305-15031 Description ITGA : Toile fibreuse beige / Couche bitumineuse noire en vrac	
Toile fibreuse beige + Couche bitumineuse noire en vrac non séparable	MOLP + META (B) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SNT (3)
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P071 - Enduit peinture mur - Sous-Sol - circulation vers chaufferie		Réf échantillon ITGA : IT042305-15032 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris hétérogène / Matériau compact marron	
Peinture non séparable + Enduit compact gris hétérogène + Matériau compact marron non séparable	META (A) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste(s) : LLZ / DMC (4)
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P072 - enduit peinture plafond - Sous-Sol - circulation vers chaufferie		Réf échantillon ITGA : IT042305-15033 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris hétérogène	
Peinture non séparable + Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AVY (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 5/7

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0423-10047 EN DATE DU 30/05/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Réf dossier client : 2303CPAAIBQI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P073 - Conduit en fibres-ciment - Sous-Sol - circulation vers chaufferie		Réf échantillon ITGA : IT042305-15034 Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres visibles	
▸ Fibrociment gris avec fibres visibles	MOLP le 26/05/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile - Crocidolite	Analyste : MGZ
Réf dossier client : 2303CPAAIBQI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P074 - Partie plane : revêtement bitumineux - Toitures		Réf échantillon ITGA : IT042305-15035 Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec gravillons avec couche en toile	
▸ Matériau bitumineux noir avec gravillons avec couche en toile	META (B) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SNT
Réf dossier client : 2303CPAAIBQI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P075 - Partie plane : pare vapeur - Toitures		Réf échantillon ITGA : IT042305-15036 Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche en toile	
▸ Matériau bitumineux noir avec couche en toile	META (B) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SNT
Réf dossier client : 2303CPAAIBQI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P076 - Releve : revêtement bitumineux - Toitures		Réf échantillon ITGA : IT042305-15037 Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	
▸ Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (B) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MSN
Réf dossier client : 2303CPAAIBQI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P077 - Partie plane : revêtement bitumineux - Toitures		Réf échantillon ITGA : IT042305-15038 Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec gravillons	
▸ Matériau bitumineux noir avec gravillons	META (B) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK
Réf dossier client : 2303CPAAIBQI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P078 - Partie plane : pare vapeur - Toitures		Réf échantillon ITGA : IT042305-15039 Description ITGA : Matériau bitumineux noir	
▸ Matériau bitumineux noir	META (B) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AGF

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 6/7

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0423-10047 EN DATE DU 30/05/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P079 - Partie plane : revêtement bitumineux auvent - Toitures		Réf échantillon ITGA : IT042305-15040 Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (B) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AGF
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P080 - Conduit en fibres-ciment et mitron - Toitures		Réf échantillon ITGA : IT042305-15041 Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres visibles	
Fibrociment gris avec fibres visibles	MOLP le 26/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MGZ
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P081 - enduit peinture murs - Toitures		Réf échantillon ITGA : IT042305-15042 Description ITGA : Enduit compact gris hétérogène / Enduit plâtreux blanc	
Enduit compact gris hétérogène + Enduit plâtreux blanc non séparable	META (A) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D. (2) Analyste : DMC (4)
Réf dossier client : 2303CPAAIBCI052134-VR - Maison du Meridien 2 place Leverrier 13004 MARSEILLE 04 Réf échantillon client : P082 - Revêtement de sol colle ragréage - 1er étage - Stockage 1		Réf échantillon ITGA : IT042305-15043 Description ITGA : Revêtement cassant marron avec couche en toile et poussières / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Revêtement cassant marron avec couche en toile et poussières + Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 30/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DMC (4)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Mathilde ROUSSON Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 7/7

ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS

Néant

ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES



CERTIFICAT

N° DTI / 2003-004

Certifie par la présente que :

Vincent REYMOND

a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences

DOMAINE TECHNIQUE	INTITULE DU/DE(S) TYPE(S) DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER	DEBUT DE VALIDITE	FIN DE VALIDITE
AMIANTE	Missions de repérage des matériaux et produits des listes A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention	09/04/2020	08/04/2027
AMIANTE - avec mention	Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels, missions de repérage des matériaux et produits de la liste C, les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement	09/04/2020	08/04/2027
CREP	Constat de risque d'exposition au plomb	19/06/2020	18/06/2027
DPE - Individuels	Diagnostic de performance énergétique individuel	29/11/2018	28/11/2023
ELECTRICITE	Etat des installations intérieures d'électricité	29/11/2018	28/11/2023
GAZ	Etat des installations intérieures de gaz	19/10/2018	18/10/2023
TERMITES Métropole	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment en métropole	29/11/2018	28/11/2023

qui ont été réalisés par Socotec Certification France conformément aux arrêtés compétences :

- Amiante : Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique
- Plomb : Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique
- Arrêté du 7 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification
- Arrêté du 15 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification
- Arrêté du 13 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique et les critères d'accréditation des organismes de certification
- Arrêté du 2 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 9 juillet 2009 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification



Ce certificat n'a qu'une valeur indicative. La validité réelle d'un certificat SOCOTEC Certification International est matérialisée par la présence dans l'annuaire des certifiés disponible sur le site internet de SOCOTEC Certification France à l'adresse : www.socotec-certification-international.fr
 SOCOTEC Certification France - 13, cours Valéry 92977 PARIS LA DEFENSE - France - SAS au capital de 100 000€ - RCS Orléans 430 954 309 - www.socotec-certification-international.fr

Directeur Opérationnel **Guillaume Rey**



ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre intermédiaire
MARSH SAS
Département Construction
Tour Ariane
5, Place des Pyramides
La Défense 9
92088 Paris La Défense Cedex

☎ **01 41 34 50 00**

📠 **01 41 34 55 00**

N°ORIAS **07 001 037**
Site ORIAS www.orias.fr

Votre contrat

Construction : Responsabilité
civile professionnelle et
exploitation

Vos références

Contrat : **37503519275087**
Client : **0010834120**



Assurance et Banque

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME
N°SIREN : 479 076 838 00032

Est bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Le contrat garanti l'ensemble de ses responsabilités civile professionnelle et exploitation encourues du fait des missions qui lui sont confiées.

Le contrat garantit, à hauteur de 1.500.000 € par sinistre, notamment :

Les missions relatives à l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériau contenant de l'amiante, prévus soit à l'article L.1334-12-1 du code de la santé publique et définie aux articles R.1334-20 à 25 du code de la santé publique, soit aux articles R.4412-97 à R.4412-97-6 du code du travail ainsi que toutes missions de vérification technique et d'assistance technique liées à l'amiante.

Les missions relatives à l'établissement du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.134-1 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations intérieures de gaz prévu à l'article L.134-6 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations électriques prévu à l'article L.134-7 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état relatif à la présence de termites dans les bâtiments prévu à l'article L.133-6 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions de diagnostic ou de vérification relatives à la présence de plomb dans les bâtiments ainsi que les missions relatives à l'établissement du constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-6 du code de la santé publique.

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Nanterre le 02/12/2022

POUR LA SOCIETE :

Guillaume BORIE
Directeur Général Délégué d'AXA France



AXA France IARD - SA, au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre, TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie - SA, au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959 RCS Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle contre l'incendie, les accidents et risques divers, Siren 775 699 309, TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309. AXA Assurances Vie Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 457 245 - Sièges sociaux : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Juridica - SA, au capital de 14 627 854,68 € - 372 079 150 RCS Versailles - Siège social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances - SA, au capital de 31 275 660 6451, 392, 724 RCS Nanterre - Siège social : 6, rue André Gide 92320 Châtillon TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.