

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Version : V02

Numéro de dossier : [UNIVNANTES_03_07_13_DATBAT](#)
Norme employée : AFNOR NF X46-020 (Version d'août 2017)
Date du repérage : 19/05/2025
Heure d'arrivée : 10 h 00
Date émission : 05/06/2025

Objet de la mission : La présente mission concerne le repérage amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, conformément à l'arrêté du 16 juillet 2019. L'objet de la mission est le repérage des matériaux du bâti contenant de l'amiante, en vue de la prévention du risque amiante sur la santé des travailleurs. L'objet de ce rapport n'est pas d'optimiser les coûts de chantier, de désamiantage éventuel, d'interventions en sous-section 3 ou 4, ni de permettre le chiffrage d'une opération de travaux. La responsabilité de la société ne saurait être recherchée dans le cadre d'une telle utilisation du présent rapport.

Note : Les résultats de ce rapport ne se rapportent qu'aux parties de l'immeuble bâti pour lesquelles la mission a été confiée à l'opérateur de repérage et dans celles-ci uniquement aux éléments de la construction accessibles lors de l'intervention de l'opérateur de repérage.
Le présent document ne peut être reproduit que dans son intégralité, annexes incluses.

Désignation du ou des immeubles bâtis

Adresse : **THEATRE UNIVERSITAIRE
CHEMIN DE LA CENSIVE DU TERTRE
44300 NANTES**

Référence cadastrale : **Non communiquée**
Périmètre de repérage : **Ensemble du bâtiment**

Propriétaire

Nom : **Société NANTES UNIVERSITE**
Adresse : **1 QUAI DE TOURVILLE
44035 NANTES**

Donneur d'ordre

Qualité du donneur d'ordre (*Sur déclaration de l'intéressé*) : **Autre**
Nom : **Mme LIMOU-LERAYS**
Adresse : **1 QUAI DE TOURVILLE
44035 NANTES**

Programme de travaux : Voir détail en page 3 du rapport

Organisme chargé de la mission

Nom : **AED Groupe**
Adresse : **4, allée Pierre-Gilles de Gennes
33700 MERIGNAC**

Numéro SIRET : **840 795 348 00027**
Désignation de la compagnie d'assurance : **AXA**
Numéro de police et date de validité : **7627751904 / 01/07/2025**

Opérateur(s) et signataire(s)

	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage	COU Hervé	Diagnosticteur	ABCIDIA CERTIFICATION	Obtention : 09/04/2024 Échéance : 08/04/2031 N° de certification : 24-2497
Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	COU Hervé	Diagnosticteur	ABCIDIA CERTIFICATION	Obtention : 09/04/2024 Échéance : 08/04/2031 N° de certification : 24-2497

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Sommaire

A.	Conditions de réalisation du repérage.....	2
B.	Laboratoires ayant effectué des analyses.....	2
C.	Conclusions du rapport.....	4
D.	Résultats détaillés du repérage.....	5
	D.1. Listes des locaux visités.....	5
	D.2. Listes des matériaux et produits contenant de l'amiante.....	6
	D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse.....	7
	D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d'amiante.....	10
	D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n'a pas été possible de conclure à la présence ou absence d'amiante.....	10
	D.6. Zones non visitées.....	11
E.	Annexes au rapport.....	12
	E.1. Fiche d'identification et de cotation des prélèvements.....	12
	E.2. Planches de repérage.....	21
	E.3. Résultats d'analyses.....	26

A. Conditions de réalisation du repérage

Date du repérage : **19/05/2025**

Type de bâtiment : **THEATRE**

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : Le donneur d'ordre

Procédures de prélèvements utilisés :

Conformément à la norme NF X 46-020, seront appliquées les conditions de prélèvement des matériaux définis dans l'annexe C de la norme.

Programme de repérage :

Le programme de repérage est défini par l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'août 2017 et l'annexe I de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Documentation demandée :

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Rapport amiante n° 10489875/S4.35.2.R daté du 14/06/2021
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Non
Éléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	Non

Constatations diverses :

Néant

Ecart par rapport à la norme :

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'août 2017.

Ecart par rapport aux conditions de prélèvement :

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

B. Laboratoires ayant effectué des analyses

Nom	Adresse	Acc. Cofrac ou équivalent
EUROFINS	7 rue Pierre Adolphe Bobierre - 44308 NANTES	1-5597



Programme de travaux

Rénovation énergétique : Isolation thermique par l'extérieur, déplacement du bar et des sanitaires, réfection des toitures terrasses avec isolation complémentaire, remplacement de menuiseries extérieures, réaménagement du hall sans extension, création d'un bureau sur la mezzanine, installation d'un skydome, mise en place d'une 2e CTA



C. Conclusions du rapport

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, **il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :**

(Dans le cas d'un matériau multicouches (séparées par un « + »), la présence d'un « (A) » ou « (a) » indique la ou les couche(s) contenant de l'amiante)

Plaque en fibres-ciment (Après analyse en laboratoire)

Localisation : Parties extérieures

Joint de d'étanchéité (Après analyse en laboratoire)

Localisation : Parties extérieures

Il est impératif d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits amiantés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.



D. Résultats détaillés du repérage

D.1. Listes des locaux visités

- | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| ❖ RDC - 040 Réserve bar | ❖ RDC - 041 Hall d'accueil cafétéria | ❖ RDC - 034 WC |
| ❖ RDC - 035 WC | ❖ RDC - 036 Dégagement | ❖ RDC - 037 WC |
| ❖ RDC - 038 Réserve | ❖ RDC - 033 Salle de répétition | ❖ RDC - 039 SAS |
| ❖ R+1 - 102 Dégagement | ❖ R+1 - 106 Mezzanine | ❖ R+1 - 111 Bureau |
| ❖ RDC - 044 Couloir | ❖ RDC - 042 Réserve | ❖ RDC - 043 Couloir |
| ❖ RDC - PKC1 Réserve | ❖ RDC - 049 Vide | ❖ Partie extérieure |



D.2. Listes des matériaux et produits contenant de l'amiante

(1) : Dans le cas d'un matériau multicouches (séparées par un « + »), la présence d'un « (A) » ou « (a) » indique la ou les couche(s) contenant de l'amiante

Localisation	Description du matériau ⁽¹⁾	Conclusion
Parties extérieures	Identifiant : ZPSO-0047 Description : Plaque en fibres-ciment	Après analyse en laboratoire (P0067)
Parties extérieures	Identifiant : ZPSO-0048 Description : Joint de d'étanchéité	Après analyse en laboratoire (P0068)

D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse

Localisation	Description du matériau
RDC - 040 Réserve bar; RDC - 041 Hall d'accueil cafétéria; RDC - 034 WC; RDC - 035 WC; RDC - 036 Dégagement; RDC - 037 WC	Identifiant : ZPSO-0001 (P0001; P0028) Description : Colle de carrelage de sol
RDC - 040 Réserve bar; RDC - 041 Hall d'accueil cafétéria; RDC - 034 WC; RDC - 035 WC; RDC - 036 Dégagement; RDC - 037 WC; RDC - 038 Réserve	Identifiant : ZPSO-0002 (P0002; P0027) Description : Colle de plinthe carrelage
RDC - 040 Réserve bar; RDC - 041 Hall d'accueil cafétéria; RDC - 034 WC; RDC - 035 WC; RDC - 036 Dégagement; RDC - 037 WC; RDC - 038 Réserve; RDC - 039 SAS; RDC - 044 Couloir; RDC - 042 Réserve; RDC - 024 SAS; RDC - 043 Couloir	Identifiant : ZPSO-0003 (P0003; P0018; P0020; P0045) Description : Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural
RDC - 040 Réserve bar; RDC - 041 Hall d'accueil cafétéria; RDC - 034 WC; RDC - 035 WC; RDC - 036 Dégagement; RDC - 037 WC; RDC - 038 Réserve	Identifiant : ZPSO-0004 (P0004; P0008) Description : Enduit plâtre sur mur béton
RDC - 040 Réserve bar	Identifiant : ZPSO-0005 (P0005) Description : Colle de faïence plastique
RDC - 041 Hall d'accueil cafétéria; RDC - 044 Couloir; RDC - 042 Réserve; RDC - 024 SAS; RDC - 043 Couloir	Identifiant : ZPSO-0006 (P0006; P0022; P0047) Description : Enduit plâtre peint plafond
RDC - 041 Hall d'accueil cafétéria	Identifiant : ZPSO-0007 (P0007) Description : Plaque bitumineuse isophonique
RDC - 034 WC; RDC - 035 WC; RDC - 037 WC	Identifiant : ZPSO-0008 (P0009) Description : Colle de faïence
RDC - 034 WC; RDC - 035 WC; RDC - 037 WC	Identifiant : ZPSO-0009 (P0010) Description : Colle de plinthe carrelage
RDC - 034 WC; RDC - 035 WC; RDC - 036 Dégagement; RDC - 037 WC; RDC - 038 Réserve	Identifiant : ZPSO-0010 (P0011) Description : Enduit plâtre sur cloison béton
RDC - 034 WC; RDC - 035 WC; RDC - 036 Dégagement; RDC - 037 WC	Identifiant : ZPSO-0011 (P0012) Description : Faux plafond
RDC - 038 Réserve	Identifiant : ZPSO-0012 (P0013) Description : Chape maigre
RDC - 038 Réserve	Identifiant : ZPSO-0013 (P0014) Description : Plaque de regard
RDC - 033 Salle de répétition	Identifiant : ZPSO-0014 (P0015) Description : Panneaux de fibralith mural
RDC - 033 Salle de répétition	Identifiant : ZPSO-0015 (P0016) Description : Isolant + colle
RDC - 033 Salle de répétition	Identifiant : ZPSO-0016 (P0017) Description : Enduit ciment peint mural
RDC - 041 Hall d'accueil cafétéria	Identifiant : ZPSO-0017 (P0019) Description : Moquette murale



Localisation	Description du matériau
RDC - 041 Hall d'accueil cafétéria	Identifiant : ZPSO-0018 (P0021) Description : Isolant + colle
RDC - 041 Hall d'accueil cafétéria	Identifiant : ZPSO-0019 (P0023) Description : Enduit ciment peint sur poteau
RDC - 041 Hall d'accueil cafétéria	Identifiant : ZPSO-0020 (P0024) Description : Enduit plâtre peint sous face d'escalier
RDC - 041 Hall d'accueil cafétéria	Identifiant : ZPSO-0021 (P0025) Description : Colle de marche d'escalier
RDC - 041 Hall d'accueil cafétéria	Identifiant : ZPSO-0022 (P0026) Description : Colle de contre marche d'escalier
RDC - 041 Hall d'accueil cafétéria	Identifiant : ZPSO-0023 (P0029) Description : Enduit plâtre sur mur béton
R+1 - 102 Dégagement	Identifiant : ZPSO-0024 (P0030) Description : Moquette + colle
R+1 - 102 Dégagement	Identifiant : ZPSO-0025 (P0031) Description : Colle + ragréage
R+1 - 102 Dégagement	Identifiant : ZPSO-0026 (P0032) Description : Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de porte
Parties extérieures	Identifiant : ZPSO-0027 (P0033) Description : Chape maigre
Parties extérieures	Identifiant : ZPSO-0028 (P0034) Description : Enduit embrasure de porte
R+1 - 106 Mezzanine	Identifiant : ZPSO-0029 (P0035) Description : Moquette + colle
R+1 - 106 Mezzanine	Identifiant : ZPSO-0030 (P0036) Description : Colle + ragréage
R+1 - 106 Mezzanine	Identifiant : ZPSO-0031 (P0037) Description : Enduit ciment peint mural
R+1 - 106 Mezzanine	Identifiant : ZPSO-0032 (P0038) Description : Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural
R+1 - 106 Mezzanine	Identifiant : ZPSO-0033 (P0039) Description : Moquette + colle
R+1 - 106 Mezzanine	Identifiant : ZPSO-0034 (P0040) Description : Enduit plâtre sur mur béton
R+1 - 102 Dégagement; R+1 - 106 Mezzanine; R+1 - 111 Bureau	Identifiant : ZPSO-0035 (P0041; P0042) Description : Peinture sur poutre métallique
RDC - 044 Couloir; RDC - 043 Couloir	Identifiant : ZPSO-0037 (P0043) Description : Linoleum + colle
RDC - 044 Couloir; RDC - 042 Réserve; RDC - 024 SAS; RDC - 043 Couloir	Identifiant : ZPSO-0038 (P0044; P0046) Description : Colle + ragréage
RDC - PKC1 Réserve; RDC - 049 Vide	Identifiant : ZPSO-0039 (P0048) Description : Béton



Localisation	Description du matériau
RDC - PKC1 Réserve; RDC - 049 Vide	Identifiant : ZPSO-0040 (P0049) Description : Enduit ciment mural
Parties extérieures	Identifiant : ZPSO-0041 (P0050; P0062; P0065; P0070) Description : Enduit plâtre sur poteau
Parties extérieures	Identifiant : ZPSO-0042 (P0051; P0054; P0057; P0061; P0063) Description : Enduit plâtre mural (Partie basse)
Parties extérieures	Identifiant : ZPSO-0043 (P0052; P0055; P0058; P0060; P0064; P0069) Description : Enduit plâtre mural (Partie haute)
Parties extérieures	Identifiant : ZPSO-0044 (P0053; P0059) Description : Colle d'appui de fenêtre en carrelage
Parties extérieures	Identifiant : ZPSO-0045 (P0056) Description : Joint de d'étanchéité de porche
Parties extérieures	Identifiant : ZPSO-0046 (P0066) Description : Béton
R+1 - 102 Dégagement	Identifiant : ZPSO-0049 (P0071) Description : Enduit plâtre sur mur béton



D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d'amiante

Localisation	Description du matériau
R+1 - 111 Bureau	Identifiant : ZPSO-0036 Description : Faux plafond Justification : Suivant documentation consultée

D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n'a pas été possible de conclure à la présence ou absence d'amiante

Localisation	Description du matériau	Justification de non prélèvement
Néant	-	-

D.6. Zones non visitées

Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Justification
Néant	-	-

Nota : Il est rappelé aux propriétaires d'immeubles d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, l'obligation de conserver le présent rapport ou pré-rapport le cas échéant, et de le transmettre à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

Fait à **NANTES**, le **05/06/2025**


Par : **COU Hervé**

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **ABCIDIA CERTIFICATION - 102, route de Limours - Bat A6 - 78470 SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE**


E. Annexes au rapport

E.1. Fiche d'identification et de cotation des prélèvements


Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0001	Colle de carrelage de sol	RDC - 040 Réserve bar	
P0028	Colle de carrelage de sol	RDC - 041 Hall d'accueil cafétéria	
P0002	Colle de plinthe carrelage	RDC - 041 Hall d'accueil cafétéria	
P0027	Colle de plinthe carrelage	RDC - 041 Hall d'accueil cafétéria	
P0003	Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural	RDC - 040 Réserve bar	
P0018	Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural	RDC - 041 Hall d'accueil cafétéria	
P0020	Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural	RDC - 041 Hall d'accueil cafétéria	
P0045	Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural	RDC - 043 Couloir	

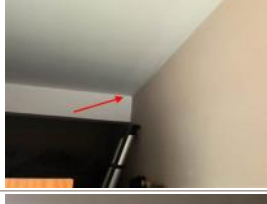Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0004	Enduit plâtre sur mur béton	RDC - 040 Réserve bar	
P0008	Enduit plâtre sur mur béton	RDC - 036 Dégagement	
P0005	Colle de faïence plastique	RDC - 040 Réserve bar	
P0006	Enduit plâtre peint plafond	RDC - 041 Hall d'accueil cafétéria	
P0022	Enduit plâtre peint plafond	RDC - 041 Hall d'accueil cafétéria	
P0047	Enduit plâtre peint plafond	RDC - 043 Couloir	
P0007	Plaque bitumineuse isophonique	RDC - 041 Hall d'accueil cafétéria	
P0009	Colle de faïence	RDC - 034 WC	
P0010	Colle de plinthe carrelage	RDC - 035 WC	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0011	Enduit plâtre sur cloison béton	RDC - 035 WC	
P0012	Faux plafond	RDC - 035 WC	
P0013	Chape maigre	RDC - 038 Réserve	
P0014	Plaque de regard	RDC - 038 Réserve	
P0015	Panneaux de fibralith mural	RDC - 033 Salle de répétition	
P0016	Isolant + colle	RDC - 033 Salle de répétition	
P0017	Enduit ciment peint mural	RDC - 033 Salle de répétition	
P0019	Moquette murale	RDC - 041 Hall d'accueil cafétéria	
P0021	Isolant + colle	RDC - 041 Hall d'accueil cafétéria	

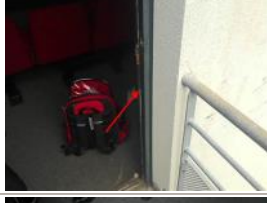Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0023	Enduit ciment peint sur poteau	RDC - 041 Hall d'accueil cafétéria	
P0024	Enduit plâtre peint sous face d'escalier	RDC - 041 Hall d'accueil cafétéria	
P0025	Colle de marche d'escalier	RDC - 041 Hall d'accueil cafétéria	
P0026	Colle de contre marche d'escalier	RDC - 041 Hall d'accueil cafétéria	
P0029	Enduit plâtre sur mur béton	RDC - 041 Hall d'accueil cafétéria	
P0030	Moquette + colle	R+1 - 10.2 Dégagement	
P0031	Colle + ragréage	R+1 - 10.2 Dégagement	
P0032	Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de porte	R+1 - 10.2 Dégagement	
P0033	Chape maigre	Parties extérieures	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0034	Enduit embrasure de porte	Parties extérieures	
P0035	Moquette + colle	R+1 - 106 Mezzanine	
P0036	Colle + ragréage	R+1 - 106 Mezzanine	
P0037	Enduit ciment peint mural	R+1 - 106 Mezzanine	
P0038	Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural	R+1 - 106 Mezzanine	
P0039	Moquette + colle	R+1 - 106 Mezzanine	
P0040	Enduit plâtre sur mur béton	R+1 - 106 Mezzanine	
P0041	Peinture sur poutre métallique	R+1 - 106 Mezzanine	
P0042	Peinture sur poutre métallique	R+1 - 111 Bureau	

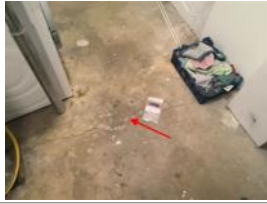
Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0043	Linoleum + colle	RDC - 043 Couloir	
P0044	Colle + ragréage	RDC - 043 Couloir	
P0046	Colle + ragréage	RDC - 042 Réserve	
P0048	Béton	RDC - 049 Vide	
P0049	Enduit ciment mural	RDC - PKC1 Réserve	
P0050	Enduit plâtre sur poteau	Parties extérieures	
P0062	Enduit plâtre sur poteau	Parties extérieures	
P0065	Enduit plâtre sur poteau	Parties extérieures	
P0070	Enduit plâtre sur poteau	Parties extérieures	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0051	Enduit plâtre mural (Partie basse)	Parties extérieures	
P0054	Enduit plâtre mural (Partie basse)	Parties extérieures	
P0057	Enduit plâtre mural (Partie basse)	Parties extérieures	
P0061	Enduit plâtre mural (Partie basse)	Parties extérieures	
P0063	Enduit plâtre mural (Partie basse)	Parties extérieures	
P0052	Enduit plâtre mural (Partie haute)	Parties extérieures	
P0055	Enduit plâtre mural (Partie haute)	Parties extérieures	
P0058	Enduit plâtre mural (Partie haute)	Parties extérieures	
P0060	Enduit plâtre mural (Partie haute)	Parties extérieures	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0064	Enduit plâtre mural (Partie haute)	Parties extérieures	
P0069	Enduit plâtre mural (Partie haute)	Parties extérieures	
P0053	Colle d'appui de fenêtre en carrelage	Parties extérieures	
P0059	Colle d'appui de fenêtre en carrelage	Parties extérieures	
P0056	Joint de d'étanchéité de porche	Parties extérieures	
P0066	Béton	Parties extérieures	
P0067	Plaque en fibres-ciment	Parties extérieures	
P0068	Joint de d'étanchéité	Parties extérieures	
P0071	Enduit plâtre sur mur béton	R+1 - 102 Dégagement	




E.2. Planches de repérage

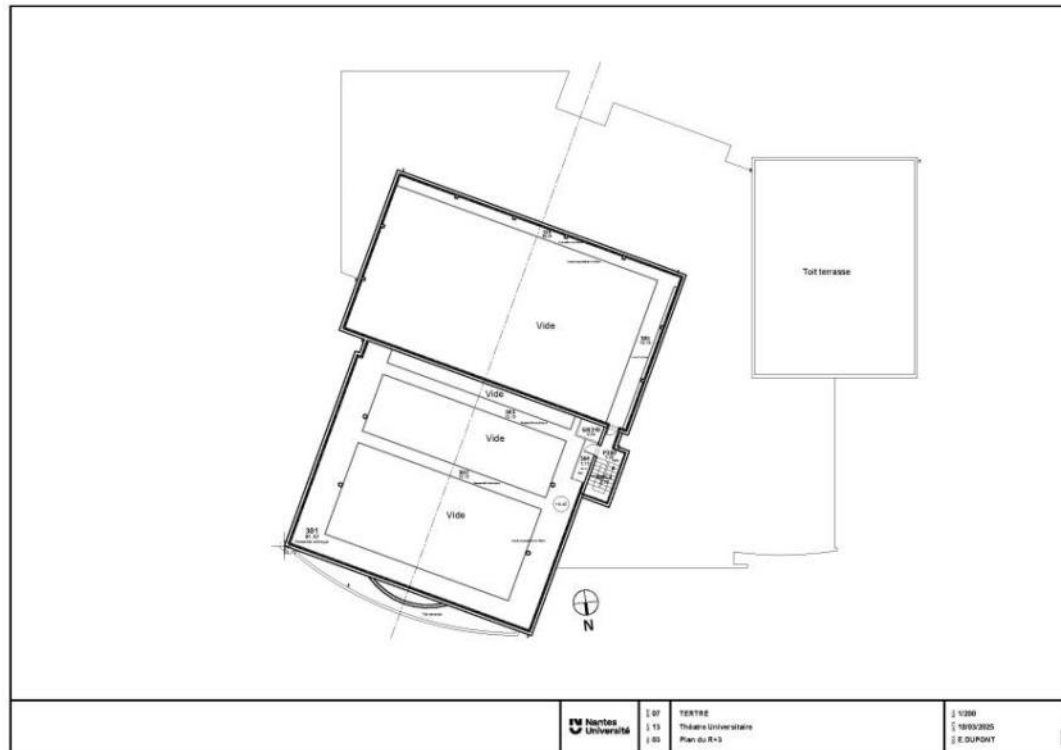


Annexe au rapport : **UNIVNANTES_03_07_13_DATBAT**

Propriétaire : Société NANTES UNIVERSITE 1 QUAI DE TOURVILLE 44035 NANTES	Bien : THEATRE UNIVERSITAIRE CHEMIN DE LA CENSIVE DU TERTRE 44300 NANTES	Etabli par : COU Hervé Société : AED Groupe Le : 05/06/2025	Croquis 1 / 5 Version : V02 du : 05/06/2025	<table><tr><td> PXXX - MXXX</td><td>Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant</td></tr><tr><td> PXXX</td><td>Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse</td></tr><tr><td> MXXX</td><td>Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)</td></tr></table>	 PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant	 PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse	 MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)
 PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant									
 PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse									
 MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)									

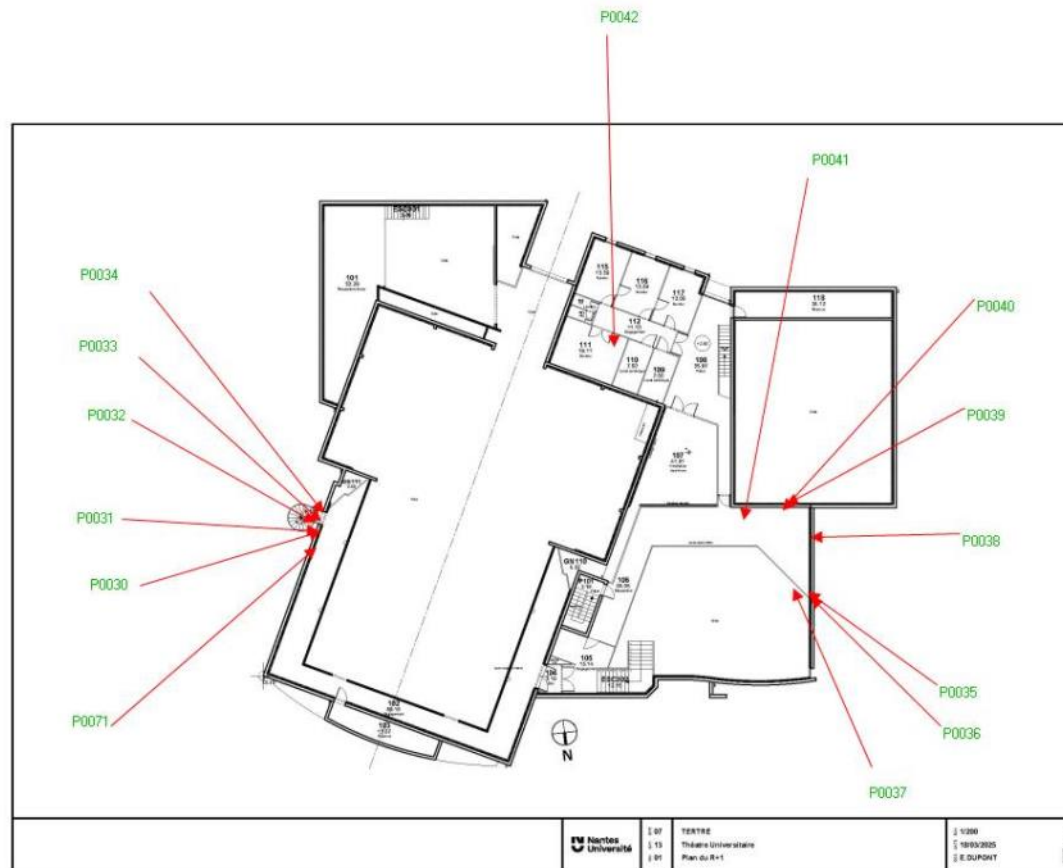Annexe au rapport : **UNIVNANTES_03_07_13_DATBAT**Propriétaire : Société NANTES UNIVERSITE
1 QUAI DE TOURVILLE
44035 NANTESBien : THEATRE UNIVERSITAIRE
CHEMIN DE LA CENSIVE DU TERTRE
44300 NANTESEtabli par : COU Hervé
Société : AED Groupe
Le : 05/06/2025Version : Croquis 2 / 5
du : V02
05/06/2025

A PXXXX - MXXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
A MXXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

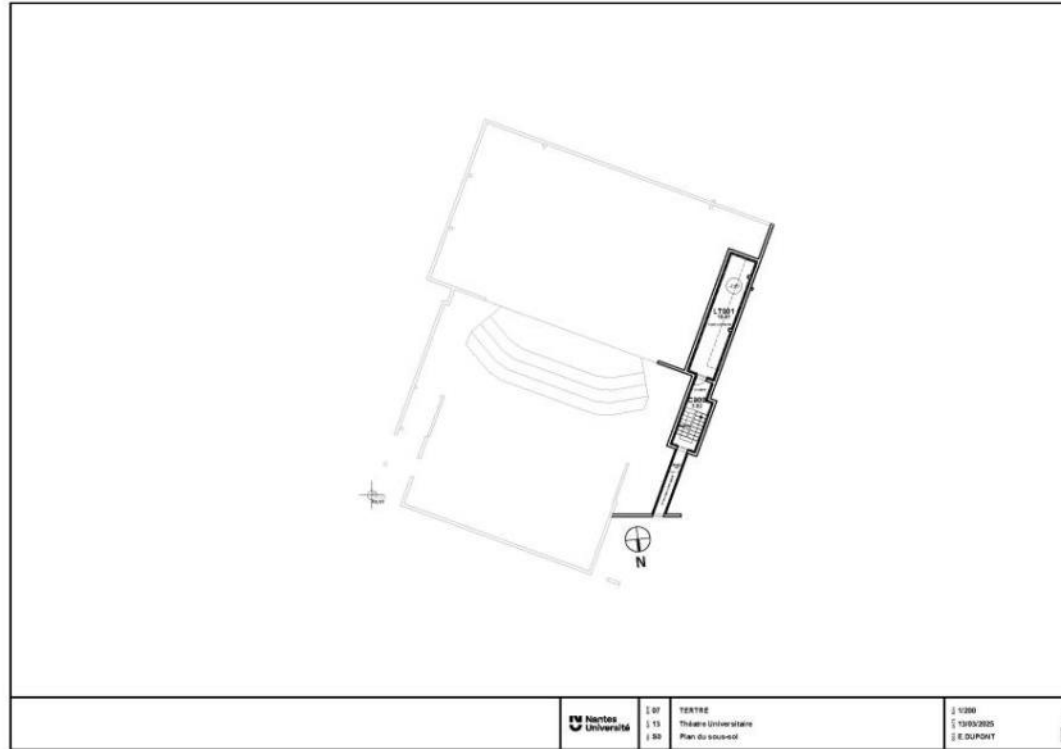

Annexe au rapport : **UNIVNANTES_03_07_13_DATBAT**


Propriétaire : Société NANTES UNIVERSITE
1 QUAI DE TOURVILLE
44035 NANTES

Bien : THEATRE UNIVERSITAIRE
CHEMIN DE LA CENSIVE DU TERTRE
44300 NANTES

Etabli par : COU Hervé
Société : AED Groupe
Le : 05/06/2025

Croquis 3 / 5
Version : V02
du : 05/06/2025

PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

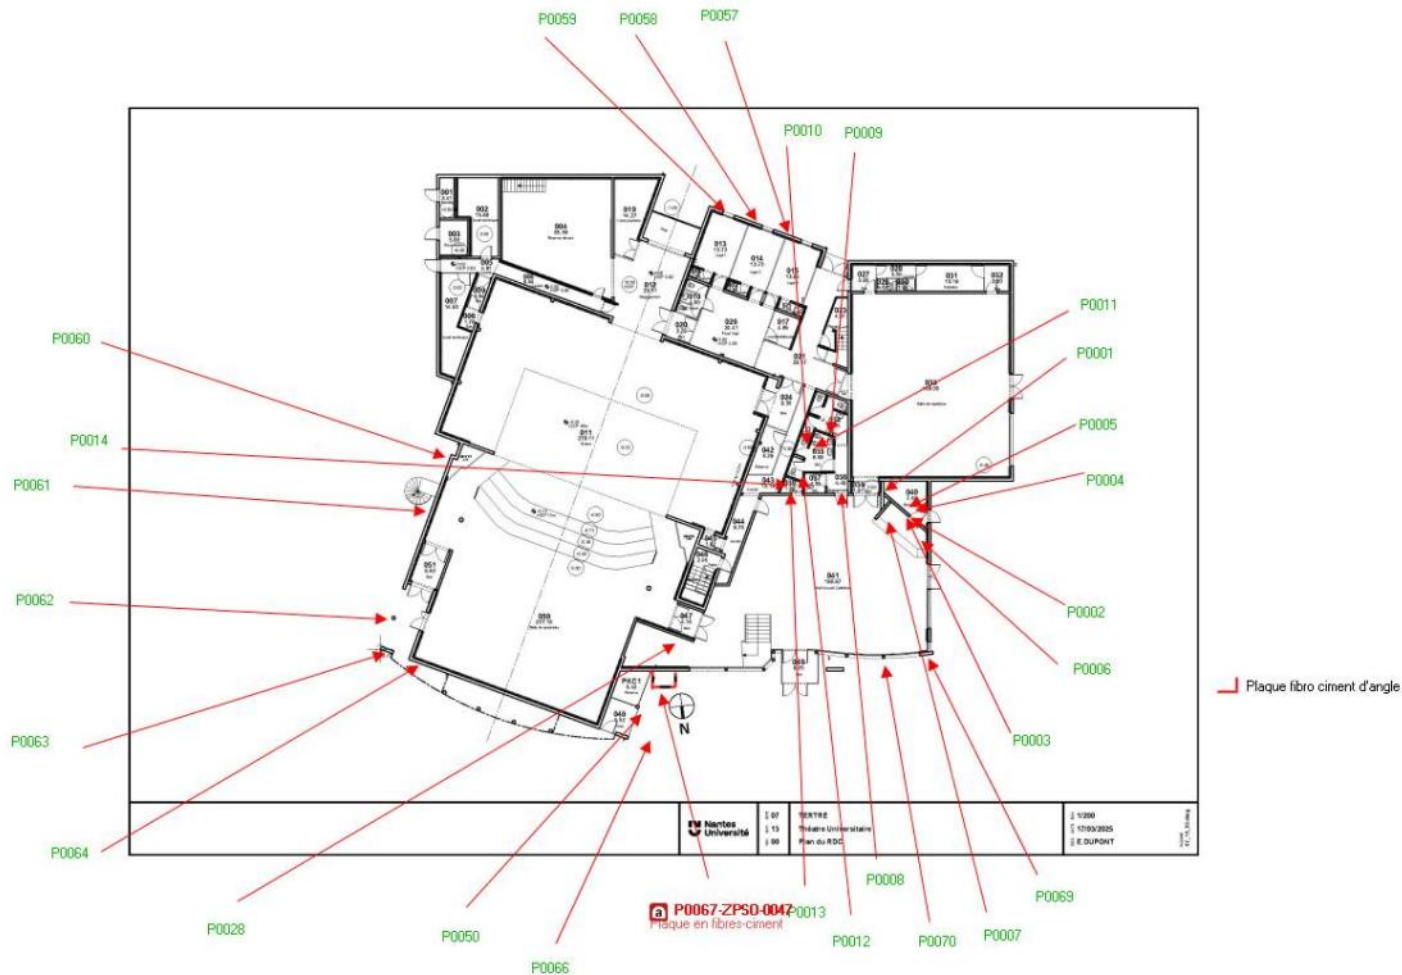

Annexe au rapport : **UNIVNANTES_03_07_13_DATBAT**


Propriétaire : Société NANTES UNIVERSITE
1 QUAI DE TOURVILLE
44035 NANTES

Bien : THEATRE UNIVERSITAIRE
CHEMIN DE LA CENSIVE DU TERTRE
44300 NANTES

Etabli par : COU Hervé
Société : AED Groupe
Le : 05/06/2025

Croquis 4 / 5
Version : V02
du : 05/06/2025

PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

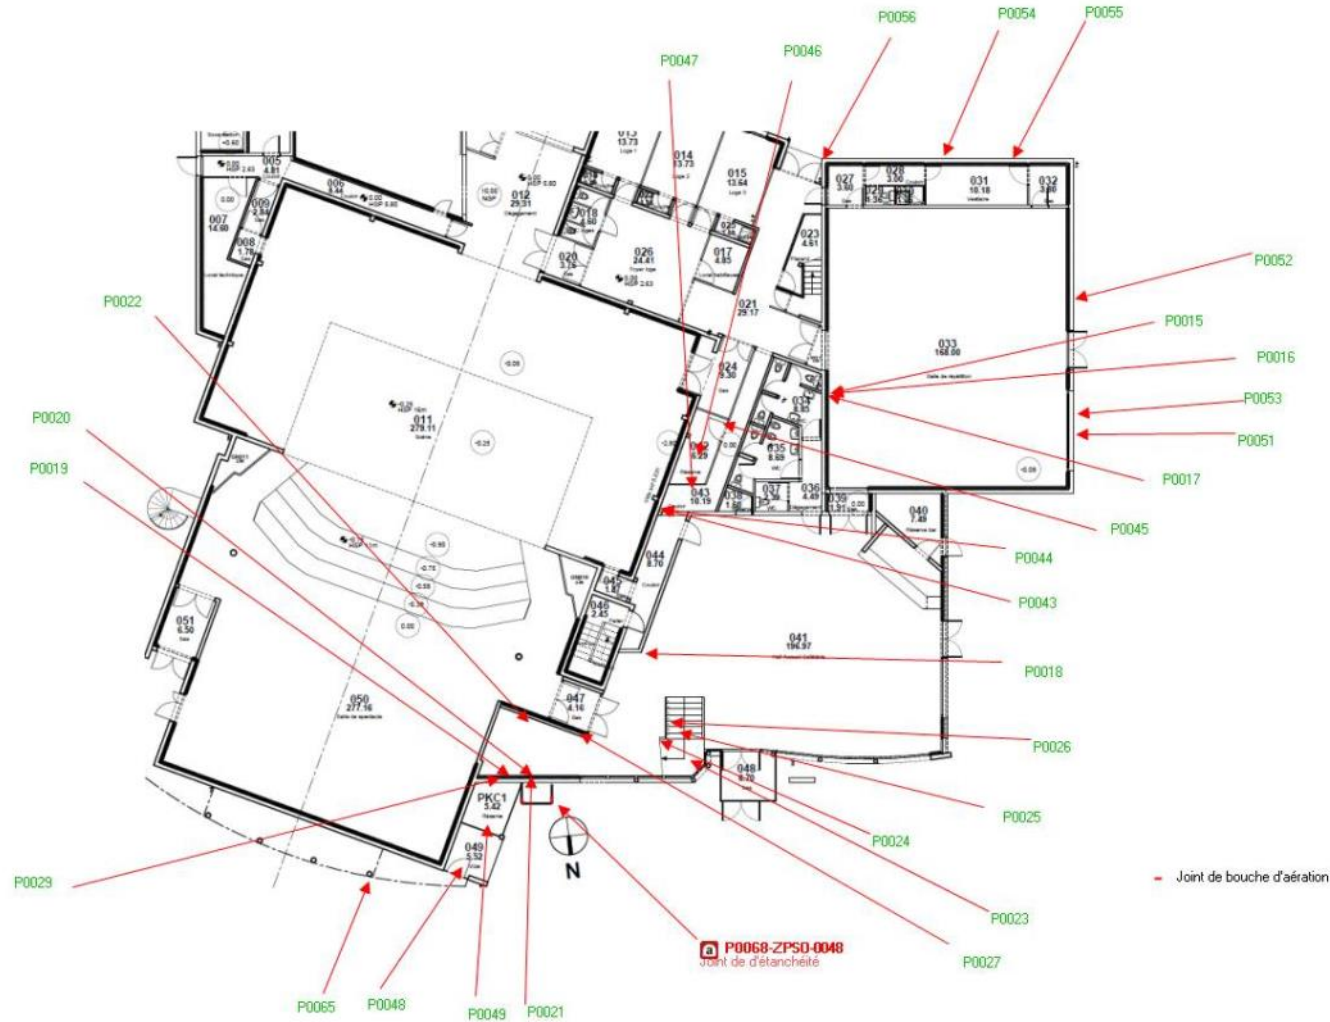

Annexe au rapport : **UNIVNANTES_03_07_13_DATBAT**

Propriétaire : Société NANTES UNIVERSITE
1 QUAI DE TOURVILLE
44035 NANTES

Bien : THEATRE UNIVERSITAIRE
CHEMIN DE LA CENSIVE DU TERTRE
44300 NANTES

Etabli par : COU Hervé
Société : AED Groupe
Le : 05/06/2025

Croquis 5 / 5
Version : V02
du : 05/06/2025

A PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
A MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)



E.3. Résultats d'analyses

SARL AED EXPERTISES

Mr. Hervé COU

310 Rue des Fougères

35700 RENNES

Notre référence : AR-25-NS-059663-01

Numéro de dossier : 25W018091**Référence de dossier : Dossier: UNIVNANTES_03_07_13_DATBAT**

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joints les rapports d'analyse relatifs aux échantillons suivants :

- N° 25W018091-001 - Référence *P0071 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur béton - R+1 - 102 Degagement*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT OUEST SAS**
Laboratoire Analyses Nantes
EUROFINS ABO
Site de la Géraudière
Rue Pierre Adolphe Bobierre - CS90827
44300 NANTES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-039052-01 Date d'émission de rapport : 28/05/2025 12:32 Page 1/2
Référence laboratoire N° : 25RB017508 Référence de suivi du dossier N° : 25W018091
Reçu au laboratoire le : 27/05/2025 Date de réception : 26/05/2025
Date d'analyse : 27/05/2025
Référence dossier Client: 25W018091 - Dossier: UNIVNANTES_03_07_13_DATBAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	25W018091-001 - P0071 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur beton - R+1 - 102 Degagement	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (fibreuse) (gris) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, P-ME-SOP7663 Ed.1.2/08.05.2023.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-039052-01	Date d'émission de rapport : 28/05/2025 12:32	Page 2/2
Référence laboratoire N° : 25RB017508	Référence de suivi du dossier N° : 25W018091	
Reçu au laboratoire le : 27/05/2025	Date de réception : 26/05/2025	
Date d'analyse : 27/05/2025		
Référence dossier Client: 25W018091 - Dossier: UNIVNANTES_03_07_13_DATBAT		

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur <https://www.renar.ro/>

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 13 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Raluca Floricel
Tehnician laborator CRO 007

SARL AED EXPERTISES

Mr. Hervé COU

310 Rue des Fougères

35700 RENNES

Notre référence : AR-25-NS-059800-01

Numéro de dossier : 25W017425**Référence de dossier : Dossier: UNIVNANTES_03_07_13_DATBAT**

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25W017425-001 - Référence *P0001 - Revêtements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - RDC - 040 Reserve bar*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W017425-002 - Référence *P0002 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de plinthe carrelage - RDC - 041 Hall d'accueil cafeteria*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W017425-003 - Référence *P0003 - Murs et cloisons - Bandes calicots - Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural - RDC - 040 Reserve bar*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W017425-004 - Référence *P0004 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur béton - RDC - 040 Reserve bar*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W017425-005 - Référence *P0005 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence plastique - RDC - 040 Reserve bar*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W017425-006 - Référence *P0006 - Plafonds - Enduits projetés - Enduit plâtre peint plafond - RDC - 041 Hall d'accueil cafeteria*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W017425-007 - Référence *P0007* - *Evier* - *Plaque bitumineuse* - *Plaque bitumineuse isophonique* - *RDC - 041 Hall d'accueil cafeteria*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W017425-008 - Référence *P0008* - *Murs et cloisons* - *Enduits projetes* - *Enduit platre sur mur beton* - *RDC - 036 Degagement*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W017425-009 - Référence *P0009* - *Revetements de murs* - *Colles des carrelages* - *Colle de faience* - *RDC - 034 WC*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W017425-010 - Référence *P0010* - *Revetements de murs* - *Colles des carrelages* - *Colle de plinthe carrelage* - *RDC - 035 WC*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W017425-011 - Référence *P0011* - *Murs et cloisons* - *Enduits projetes* - *Enduit platre sur cloison beton* - *RDC - 035 WC*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W017425-012 - Référence *P0012* - *Faux plafonds* - *Faux plafonds* - *Faux plafond* - *RDC - 035 WC*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W017425-013 - Référence *P0013* - *Planchers* - *Chape maigre* - *Chape maigre* - *RDC - 038 Reserve*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W017425-014 - Référence *P0014* - *Planchers* - *Plaque de regard* - *Plaque de regard* - *RDC - 038 Reserve*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W017425-015 - Référence *P0015* - *Mur* - *Panneaux colles ou vissees* - *Panneaux de fibralith mural* - *RDC - 033 Salle de repetition*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W017425-016 - Référence *P0016* - *Murs et cloisons* - *Isolants* - *Isolant + colle* - *RDC - 033 Salle de repetition*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W017425-017 - Référence *P0017* - *Murs et cloisons* - *Enduits projetes* - *Enduit ciment peint mural* - *RDC - 033 Salle de repetition*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W017425-018 - Référence *P0018* - Murs et cloisons - Bandes calicots - Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural - RDC - 041 Hall d'accueil cafeteria, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W017425-019 - Référence *P0019* - Murs et cloisons - Revêtement - Moquette murale - RDC - 041 Hall d'accueil cafeteria, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W017425-020 - Référence *P0020* - Murs et cloisons - Bandes calicots - Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural - RDC - 041 Hall d'accueil cafeteria, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W017425-021 - Référence *P0021* - Murs et cloisons - Isolants - Isolant + colle - RDC - 041 Hall d'accueil cafeteria, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W017425-022 - Référence *P0022* - Plafonds - Enduits projetés - Enduit plâtre peint plafond - RDC - 041 Hall d'accueil cafeteria, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W017425-023 - Référence *P0023* - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment peint sur poteau - RDC - 041 Hall d'accueil cafeteria, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W017425-024 - Référence *P0024* - Plafonds - Enduits projetés - Enduit plâtre peint sous face d'escalier - RDC - 041 Hall d'accueil cafeteria, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W017425-025 - Référence *P0025* - Revêtements de sol - Colles - Colle de marche d'escalier - RDC - 041 Hall d'accueil cafeteria, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W017425-026 - Référence *P0026* - Revêtements de sol - Colles - Colle de contre marche d'escalier - RDC - 041 Hall d'accueil cafeteria, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W017425-027 - Référence *P0027* - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de plinthe carrelage - RDC - 041 Hall d'accueil cafeteria, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W017425-028 - Référence *P0028 - Revêtements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - RDC - 041 Hall d'accueil cafeteria*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W017425-029 - Référence *P0029 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur béton - RDC - 041 Hall d'accueil cafeteria*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W017425-030 - Référence *P0030 - Revêtements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche - Moquette + colle - R+1 - 10.2 Degagement*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W017425-031 - Référence *P0031 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragreage - R+1 - 10.2 Degagement*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W017425-032 - Référence *P0032 - Chassis de porte - Mastics et joints - Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de porte - R+1 - 10.2 Degagement*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W017425-033 - Référence *P0033 - Planchers - Chape maigre - Chape maigre - Parties extérieures*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W017425-034 - Référence *P0034 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit embrasure de porte - Parties extérieures*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W017425-035 - Référence *P0035 - Revêtements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche - Moquette + colle - R+1 - 106 Mezzanine*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W017425-036 - Référence *P0036 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragreage - R+1 - 106 Mezzanine*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W017425-037 - Référence *P0037 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment peint mural - R+1 - 106 Mezzanine*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W017425-038 - Référence *P0038* - *Murs et cloisons - Bandes calicots - Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural - R+1 - 106 Mezzanine*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W017425-039 - Référence *P0039* - *Revetements de murs - Revêtement - Moquette + colle - R+1 - 106 Mezzanine*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W017425-040 - Référence *P0040* - *Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur béton - R+1 - 106 Mezzanine*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W017425-041 - Référence *P0041* - *Plafonds - Peinture - Peinture sur poutre métallique - R+1 - 106 Mezzanine*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W017425-042 - Référence *P0042* - *Plafonds - Peinture - Peinture sur poutre métallique - R+1 - 111 Bureau*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W017425-043 - Référence *P0043* - *Revetements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche - Linoléum + colle - RDC - 043 Couloir*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W017425-044 - Référence *P0044* - *Revetements de sol - Colles - Colle + ragréage - RDC - 043 Couloir*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W017425-045 - Référence *P0045* - *Murs et cloisons - Bandes calicots - Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural - RDC - 043 Couloir*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W017425-046 - Référence *P0046* - *Revetements de sol - Colles - Colle + ragréage - RDC - 042 Reserve*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W017425-047 - Référence *P0047* - *Plafonds - Enduits projetés - Enduit plâtre peint plafond - RDC - 043 Couloir*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W017425-048 - Référence *P0048* - *Plafonds - Maçonnerie - Béton - RDC - 049 Vide*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W017425-049 - Référence *P0049* - *Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit ciment mural - RDC - PKC1 Reserve*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W017425-050 - Référence *P0050* - *Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur poteau - Parties exterieures*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W017425-051 - Référence *P0051* - *Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural (Partie basse) - Parties exterieures*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W017425-052 - Référence *P0052* - *Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural (Partie haute) - Parties exterieures*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W017425-053 - Référence *P0053* - *Appuis de fenetres - Appuis de fenetres pre-fabriques - Colle d'appui de fenetre en carrelage - Parties exterieures*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W017425-054 - Référence *P0054* - *Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural (Partie basse) - Parties exterieures*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W017425-055 - Référence *P0055* - *Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural (Partie haute) - Parties exterieures*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W017425-056 - Référence *P0056* - *Facades - Joints - Joint de d'etancheite de porche - Parties exterieures*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W017425-057 - Référence *P0057* - *Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural (Partie basse) - Parties exterieures*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W017425-058 - Référence *P0058* - *Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural (Partie haute) - Parties exterieures*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W017425-059 - Référence *P0059 - Appuis de fenetres - Appuis de fenetres pre-fabriques - Colle d'appui de fenetre en carrelage - Parties exterieures*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W017425-060 - Référence *P0060 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural (Partie haute) - Parties exterieures*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W017425-061 - Référence *P0061 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural (Partie basse) - Parties exterieures*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W017425-062 - Référence *P0062 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur poteau - Parties exterieures*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W017425-063 - Référence *P0063 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural (Partie basse) - Parties exterieures*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W017425-064 - Référence *P0064 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural (Partie haute) - Parties exterieures*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W017425-065 - Référence *P0065 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur poteau - Parties exterieures*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W017425-066 - Référence *P0066 - Planchers - Dalle - Beton - Parties exterieures*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W017425-067 - Référence *P0067 - Plaques ondulees - Plaques en fibres-ciment - Plaque en fibres-ciment - Parties exterieures*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W017425-068 - Référence *P0068 - Facades - Joints - Joint de d'etancheite - Parties exterieures*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W017425-069 - Référence *P0069* - *Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre mural (Partie haute) - Parties extérieures*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W017425-070 - Référence *P0070* - *Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur poteau - Parties extérieures*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT OUEST SAS**
Laboratoire Analyses Nantes
EUROFINS ABO
Site de la Géraudière
Rue Pierre Adolphe Bobierre - CS90827
44300 NANTES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-039105-01 Date d'émission de rapport : 28/05/2025 19:47 Page 1/21
Référence laboratoire N° : 25RB017494 Référence de suivi du dossier N° : 25W017425
Reçu au laboratoire le : 27/05/2025 Date de réception : 26/05/2025
Date d'analyse : 27/05/2025
Référence dossier Client: 25W017425 - Dossier: UNIVNANTES_03_07_13_DATBAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	25W017425-001 - P0001 - Revetements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - RDC - 040 Reserve bar	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (marron) ; matériau semi-dur (fibreux) (noir) en traces	MET /FR9V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	25W017425-002 - P0002 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de plinthe carrelage - RDC - 041 Hall d'accueil cafeteria	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau souple fibreuse de type papier, carton (marron) en traces	MET /FR9V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP /KL6X	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-039105-01 Date d'émission de rapport : 28/05/2025 19:47 Page2/21
 Référence laboratoire N° : 25RB017494 Référence de suivi du dossier N° : 25W017425
 Reçu au laboratoire le : 27/05/2025 Date de réception :26/05/2025
 Date d'analyse : 27/05/2025
 Référence dossier Client:25W017425 - Dossier: UNIVNANTES_03_07_13_DATBAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003	25W017425-003 - P0003 - Murs et cloisons - Bandes calicots - Platre de bande calicot de plaque de platre mural - RDC - 040 Reserve bar	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) en traces	MET / CHN8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / KL6X	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / KL6X	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / KL6X	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / CHN8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	25W017425-004 - P0004 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur mur beton - RDC - 040 Reserve bar	Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / CHN8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-039105-01 Date d'émission de rapport : 28/05/2025 19:47 Page3/21
 Référence laboratoire N° : 25RB017494 Référence de suivi du dossier N° : 25W017425
 Reçu au laboratoire le : 27/05/2025 Date de réception : 26/05/2025
 Date d'analyse : 27/05/2025
 Référence dossier Client: 25W017425 - Dossier: UNIVNANTES_03_07_13_DATBAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	25W017425-005 - P0005 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence plastique - RDC - 040 Reserve bar	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige)	MET / CHN8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / CHN8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / KL6X	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / CHN8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	25W017425-006 - P0006 - Plafonds - Enduits projetés - Enduit plâtre peint plafond - RDC - 041 Hall d'accueil cafeteria	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / FR9V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
 6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
 062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-039105-01 Date d'émission de rapport : 28/05/2025 19:47 Page4/21
 Référence laboratoire N° : 25RB017494 Référence de suivi du dossier N° : 25W017425
 Reçu au laboratoire le : 27/05/2025 Date de réception : 26/05/2025
 Date d'analyse : 27/05/2025
 Référence dossier Client: 25W017425 - Dossier: UNIVNANTES_03_07_13_DATBAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007	25W017425-007 - P0007 - Evier - Plaque bitumineuse - Plaque bitumineuse isophonique - RDC - 041 Hall d'accueil cafeteria	Matériau souple bitumineux (noir)	MET / CHN8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	25W017425-008 - P0008 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur beton - RDC - 036 Degagement	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / CHN8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / CHN8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	25W017425-009 - P0009 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - RDC - 034 WC	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (fibreuse) (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / CHN8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	25W017425-010 - P0010 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de plinthe carrelage - RDC - 035 WC	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau dur (granulaire) (beige)	MET / CHN8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
 6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
 062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-039105-01 Date d'émission de rapport : 28/05/2025 19:47 Page5/21
 Référence laboratoire N° : 25RB017494 Référence de suivi du dossier N° : 25W017425
 Reçu au laboratoire le : 27/05/2025 Date de réception :26/05/2025
 Date d'analyse : 27/05/2025
 Référence dossier Client:25W017425 - Dossier: UNIVNANTES_03_07_13_DATBAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011	25W017425-011 - P0011 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur cloison béton - RDC - 035 WC	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (blanc)	MET / GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	25W017425-012 - P0012 - Faux plafonds - Faux plafonds - Faux plafond - RDC - 035 WC	Matériau (fibreuse) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET / VT6S	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / FK6R	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
013	25W017425-013 - P0013 - Planchers - Chape maigre - Chape maigre - RDC - 038 Reserve	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur (granulaire) (beige)	MET / GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	25W017425-014 - P0014 - Planchers - Plaque de regard - Plaque de regard - RDC - 038 Reserve	Matériau dur (granulaire) (gris)	MET / VT6S	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	25W017425-015 - P0015 - Mur - Panneaux collés ou vissés - Panneaux de fibralith mural - RDC - 033 Salle de répétition	Matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (fibreuse) (beige)	MET / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
 6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
 062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-039105-01 Date d'émission de rapport : 28/05/2025 19:47 Page6/21
 Référence laboratoire N° : 25RB017494 Référence de suivi du dossier N° : 25W017425
 Reçu au laboratoire le : 27/05/2025 Date de réception :26/05/2025
 Date d'analyse : 27/05/2025
 Référence dossier Client:25W017425 - Dossier: UNIVNANTES_03_07_13_DATBAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016	25W017425-016 - P0016 - Murs et cloisons - Isolants - Isolant + colle - RDC - 033 Salle de repetition	Matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (fibreuse) (beige)	MET / VT6S	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	25W017425-017 - P0017 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment peint mural - RDC - 033 Salle de repetition	Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur (granulaire) (gris)	MET / GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	25W017425-018 - P0018 - Murs et cloisons - Bandes calicots - Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural - RDC - 041 Hall d'accueil cafeteria	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / FK6R	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / FK6R	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-039105-01 Date d'émission de rapport : 28/05/2025 19:47 Page 7/21
 Référence laboratoire N° : 25RB017494 Référence de suivi du dossier N° : 25W017425
 Reçu au laboratoire le : 27/05/2025 Date de réception : 26/05/2025
 Date d'analyse : 27/05/2025
 Référence dossier Client: 25W017425 - Dossier: UNIVNANTES_03_07_13_DATBAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / FK6R	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
019	25W017425-019 - P0019 - Murs et cloisons - Revêtement - Moquette murale - RDC - 041 Hall d'accueil cafeteria	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau souple fibreux de type moquette (beige)	MET / GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	25W017425-020 - P0020 - Murs et cloisons - Bandes calicots - Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural - RDC - 041 Hall d'accueil cafeteria	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / FK6R	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / FK6R	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
021	25W017425-021 - P0021 - Murs et cloisons - Isolants - Isolant + colle - RDC - 041 Hall d'accueil cafeteria	Matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-039105-01 Date d'émission de rapport : 28/05/2025 19:47 Page8/21
 Référence laboratoire N° : 25RB017494 Référence de suivi du dossier N° : 25W017425
 Reçu au laboratoire le : 27/05/2025 Date de réception :26/05/2025
 Date d'analyse : 27/05/2025
 Référence dossier Client:25W017425 - Dossier: UNIVNANTES_03_07_13_DATBAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022	25W017425-022 - P0022 - Plafonds - Enduits projetes - Enduit plâtre peint plafond - RDC - 041 Hall d'accueil cafeteria	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	25W017425-023 - P0023 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit ciment peint sur poteau - RDC - 041 Hall d'accueil cafeteria	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	25W017425-024 - P0024 - Plafonds - Enduits projetes - Enduit plâtre peint sous face d'escalier - RDC - 041 Hall d'accueil cafeteria	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	25W017425-025 - P0025 - Revêtements de sol - Colles - Colle de marche d'escalier - RDC - 041 Hall d'accueil cafeteria	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
 6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
 062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-039105-01 Date d'émission de rapport : 28/05/2025 19:47 Page9/21
 Référence laboratoire N° : 25RB017494 Référence de suivi du dossier N° : 25W017425
 Reçu au laboratoire le : 27/05/2025 Date de réception :26/05/2025
 Date d'analyse : 27/05/2025
 Référence dossier Client:25W017425 - Dossier: UNIVNANTES_03_07_13_DATBAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
026	25W017425-026 - P0026 - Revêtements de sol - Colles - Colle de contre marche d'escalier - RDC - 041 Hall d'accueil cafeteria	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027	25W017425-027 - P0027 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de plinthe carrelage - RDC - 041 Hall d'accueil cafeteria	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau souple de type joint (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / VW8U	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / VW8U	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
028	25W017425-028 - P0028 - Revêtements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - RDC - 041 Hall d'accueil cafeteria	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
 6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
 062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-039105-01 Date d'émission de rapport : 28/05/2025 19:47 Page10/21
 Référence laboratoire N° : 25RB017494 Référence de suivi du dossier N° : 25W017425
 Reçu au laboratoire le : 27/05/2025 Date de réception :26/05/2025
 Date d'analyse : 27/05/2025
 Référence dossier Client:25W017425 - Dossier: UNIVNANTES_03_07_13_DATBAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
029	25W017425-029 - P0029 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur beton - RDC - 041 Hall d'accueil cafeteria	Matériau de type peinture (noir) ; matériau de type peinture (gris)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030	25W017425-030 - P0030 - Revêtements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche - Moquette + colle - R+1 - 10.2 Degagement	Matériau souple fibreux de type moquette (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (beige)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	25W017425-031 - P0031 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragréage - R+1 - 10.2 Degagement	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032	25W017425-032 - P0032 - Chassis de porte - Mastics et joints - Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de porte - R+1 - 10.2 Degagement	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type joint (noir)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
 6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
 062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-039105-01 Date d'émission de rapport : 28/05/2025 19:47 Page 11/21
 Référence laboratoire N° : 25RB017494 Référence de suivi du dossier N° : 25W017425
 Reçu au laboratoire le : 27/05/2025 Date de réception : 26/05/2025
 Date d'analyse : 27/05/2025
 Référence dossier Client: 25W017425 - Dossier: UNIVNANTES_03_07_13_DATBAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
033	25W017425-033 - P0033 - Planchers - Chape maigre - Parties exterieures	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (gris)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034	25W017425-034 - P0034 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit embrasure de porte - Parties exterieures	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035	25W017425-035 - P0035 - Revêtements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche - Moquette + colle - R+1 - 106 Mezzanine	Matériau souple fibreux de type moquette (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (gris)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036	25W017425-036 - P0036 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragréage - R+1 - 106 Mezzanine	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037	25W017425-037 - P0037 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit ciment peint mural - R+1 - 106 Mezzanine	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-039105-01 Date d'émission de rapport : 28/05/2025 19:47 Page12/21
 Référence laboratoire N° : 25RB017494 Référence de suivi du dossier N° : 25W017425
 Reçu au laboratoire le : 27/05/2025 Date de réception :26/05/2025
 Date d'analyse : 27/05/2025
 Référence dossier Client:25W017425 - Dossier: UNIVNANTES_03_07_13_DATBAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
038	25W017425-038 - P0038 - Murs et cloisons - Bandes calicots - Platre de bande calicot de plaque de platre mural - R+1 - 106 Mezzanine	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreuse de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreuse de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreuse de type papier, carton (blanc)	MOLP / FY7E	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreuse de type papier, carton (marron)	MOLP / FY7E	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
039	25W017425-039 - P0039 - Revetements de murs - Revêtement - Moquette + colle - R+1 - 106 Mezzanine	Matériau souple (fibreuse) (beige) ; matériau souple fibreuse de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreuse de type papier, carton (beige)	MOLP / FY7E	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
040	25W017425-040 - P0040 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit platre sur mur beton - R+1 - 106 Mezzanine	Matériau souple fibreuse de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (fibreuse) (gris)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
 6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
 062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-039105-01 Date d'émission de rapport : 28/05/2025 19:47 Page13/21
 Référence laboratoire N° : 25RB017494 Référence de suivi du dossier N° : 25W017425
 Reçu au laboratoire le : 27/05/2025 Date de réception :26/05/2025
 Date d'analyse : 27/05/2025
 Référence dossier Client:25W017425 - Dossier: UNIVNANTES_03_07_13_DATBAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / FY7E	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
041	25W017425-041 - P0041 - Plafonds - Peinture - Peinture sur poutre métallique - R+1 - 106 Mezzanine	Matériau de type peinture (gris)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
042	25W017425-042 - P0042 - Plafonds - Peinture - Peinture sur poutre métallique - R+1 - 111 Bureau	Matériau de type peinture (gris)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
043	25W017425-043 - P0043 - Revêtements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche - Linoleum + colle - RDC - 043 Couloir	Matériau souple de type revêtement de sol (rouge)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
044	25W017425-044 - P0044 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragréage - RDC - 043 Couloir	Matériau semi-dur (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
 6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
 062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-039105-01 Date d'émission de rapport : 28/05/2025 19:47 Page14/21
 Référence laboratoire N° : 25RB017494 Référence de suivi du dossier N° : 25W017425
 Reçu au laboratoire le : 27/05/2025 Date de réception :26/05/2025
 Date d'analyse : 27/05/2025
 Référence dossier Client:25W017425 - Dossier: UNIVNANTES_03_07_13_DATBAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
045	25W017425-045 - P0045 - Murs et cloisons - Bandes calicots - Platre de bande calicot de plaque de platre mural - RDC - 043 Couloir	Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / VW8U	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / VW8U	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
046	25W017425-046 - P0046 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragreage - RDC - 042 Reserve	Matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
047	25W017425-047 - P0047 - Plafonds - Enduits projetes - Enduit platre peint plafond - RDC - 043 Couloir	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-039105-01 Date d'émission de rapport : 28/05/2025 19:47 Page15/21
 Référence laboratoire N° : 25RB017494 Référence de suivi du dossier N° : 25W017425
 Reçu au laboratoire le : 27/05/2025 Date de réception :26/05/2025
 Date d'analyse : 27/05/2025
 Référence dossier Client:25W017425 - Dossier: UNIVNANTES_03_07_13_DATBAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
048	25W017425-048 - P0048 - Plafonds - Maçonnerie - Beton - RDC - 049 Vide	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
049	25W017425-049 - P0049 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit ciment mural - RDC - PKC1 Reserve	Matériau dur de type ciment (gris)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
050	25W017425-050 - P0050 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur poteau - Parties exterieures	Matériau semi-dur (fibreuse) (gris) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
051	25W017425-051 - P0051 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural (Partie basse) - Parties exterieures	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur (granulaire) (blanc)	MET / CHN8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
 6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
 062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-039105-01 Date d'émission de rapport : 28/05/2025 19:47 Page 16/21
 Référence laboratoire N° : 25RB017494 Référence de suivi du dossier N° : 25W017425
 Reçu au laboratoire le : 27/05/2025 Date de réception : 26/05/2025
 Date d'analyse : 27/05/2025
 Référence dossier Client: 25W017425 - Dossier: UNIVNANTES_03_07_13_DATBAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
052	25W017425-052 - P0052 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre mural (Partie haute) - Parties extérieures	Matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / CHN8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
053	25W017425-053 - P0053 - Appuis de fenêtres - Appuis de fenêtres pré-fabriqués - Colle d'appui de fenêtre en carrelage - Parties extérieures	Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur (blanc)	MET / CHN8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
054	25W017425-054 - P0054 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre mural (Partie basse) - Parties extérieures	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / CHN8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / CHN8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
055	25W017425-055 - P0055 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre mural (Partie haute) - Parties extérieures	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (rose) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / CHN8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-039105-01 Date d'émission de rapport : 28/05/2025 19:47 Page 17/21
 Référence laboratoire N° : 25RB017494 Référence de suivi du dossier N° : 25W017425
 Reçu au laboratoire le : 27/05/2025 Date de réception : 26/05/2025
 Date d'analyse : 27/05/2025
 Référence dossier Client: 25W017425 - Dossier: UNIVNANTES_03_07_13_DATBAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
056	25W017425-056 - P0056 - Facades - Joints - Joint de d'étanchéité de porche - Parties extérieures	Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (noir) en traces	MET / CHN8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
057	25W017425-057 - P0057 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre mural (Partie basse) - Parties extérieures	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur (beige)	MET / FR9V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
058	25W017425-058 - P0058 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre mural (Partie haute) - Parties extérieures	Matériau semi-dur (blanc)	MET / CHN8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
059	25W017425-059 - P0059 - Appuis de fenêtres - Appuis de fenêtres pre-fabriqués - Colle d'appui de fenêtre en carrelage - Parties extérieures	Matériau dur (blanc)	MET / CHN8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
 6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
 062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-039105-01 Date d'émission de rapport : 28/05/2025 19:47 Page 18/21
 Référence laboratoire N° : 25RB017494 Référence de suivi du dossier N° : 25W017425
 Reçu au laboratoire le : 27/05/2025 Date de réception : 26/05/2025
 Date d'analyse : 27/05/2025
 Référence dossier Client: 25W017425 - Dossier: UNIVNANTES_03_07_13_DATBAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
060 (1)	25W017425-060 - P0060 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre mural (Partie haute) - Parties extérieures	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (marron) en traces	MET / CHN8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
061	25W017425-061 - P0061 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre mural (Partie basse) - Parties extérieures	Matériau de type peinture (vert) en traces ; matériau (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET / VT6S	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
062	25W017425-062 - P0062 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur poteau - Parties extérieures	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau (pulvérulent) (noir) en traces	MET / GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
063	25W017425-063 - P0063 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre mural (Partie basse) - Parties extérieures	Matériau de type peinture (rose) en traces ; matériau de type peinture (bleu) en traces ; matériau semi-dur (granulaire) (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
 6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
 062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-039105-01 Date d'émission de rapport : 28/05/2025 19:47 Page 19/21
 Référence laboratoire N° : 25RB017494 Référence de suivi du dossier N° : 25W017425
 Reçu au laboratoire le : 27/05/2025 Date de réception : 26/05/2025
 Date d'analyse : 27/05/2025
 Référence dossier Client: 25W017425 - Dossier: UNIVNANTES_03_07_13_DATBAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
064	25W017425-064 - P0064 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre mural (Partie haute) - Parties extérieures	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / VT6S	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
065	25W017425-065 - P0065 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur poteau - Parties extérieures	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (fibreuse) (granulaire) (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
066 (1)	25W017425-066 - P0066 - Planchers - Dalle - Béton - Parties extérieures	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
067	25W017425-067 - P0067 - Plaques ondulées - Plaques en fibres-ciment - Plaque en fibres-ciment - Parties extérieures	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / FK6R	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
068 (2)	25W017425-068 - P0068 - Facades - Joints - Joint de d'étanchéité - Parties extérieures	Matériau (fibreux) (gris) ; matériau souple de type joint (gris)	MOLP / FK6R	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
 6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
 062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-039105-01 Date d'émission de rapport : 28/05/2025 19:47 Page 20/21
 Référence laboratoire N° : 25RB017494 Référence de suivi du dossier N° : 25W017425
 Reçu au laboratoire le : 27/05/2025 Date de réception : 26/05/2025
 Date d'analyse : 27/05/2025
 Référence dossier Client: 25W017425 - Dossier: UNIVNANTES_03_07_13_DATBAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
069	25W017425-069 - P0069 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre mural (Partie haute) - Parties extérieures	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige)	MET / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
070	25W017425-070 - P0070 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur poteau - Parties extérieures	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (gris)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Les différentes couches décrites de manière commune sont techniquement inséparables.
- (2) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau (fibreuse) (gris). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP : Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2, P-MO-SOP7718 Ed. 1.1/15.03.2022.

MET : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, P-ME-SOP7663 Ed. 1.2/08.05.2023.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-039105-01	Date d'émission de rapport : 28/05/2025 19:47	Page 21/21
Référence laboratoire N° : 25RB017494	Référence de suivi du dossier N° : 25W017425	
Reçu au laboratoire le : 27/05/2025	Date de réception : 26/05/2025	
Date d'analyse : 27/05/2025		
Référence dossier Client: 25W017425 - Dossier: UNIVNANTES_03_07_13_DATBAT		

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur <https://www.renar.ro/>

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 1er juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Andreea Cojocaru
Team leader CRO007



La certification de compétence de personnes physiques
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

COU Hervé

sous le numéro 24-2497

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes

☒	Termites Metropole	Prise d'effet : 09/04/2024	Validité : 08/04/2031
[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]			
☒	Amiante Sans Mention	Prise d'effet : 09/04/2024	Validité : 08/04/2031
[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]			
☒	Amiante Avec Mention	Prise d'effet : 09/04/2024	Validité : 08/04/2031
[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]			
☒	Plomb Crep	Prise d'effet : 24/01/2024	Validité : 23/01/2031
[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]			
☒	GAZ	Prise d'effet : 24/01/2024	Validité : 23/01/2031
[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]			
☒	Electricite	Prise d'effet : 24/01/2024	Validité : 23/01/2031
[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]			



Le maintien des dates mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des
opérations de surveillance
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier
PRO 06


Véronique DELMAY
Gestionnaire des certifiés

Certificat N° C4126

Monsieur Hervé COU

Certifié dans le cadre du processus de certification PR04 et /
ou PR16 consultable sur www.qualixpert.com conformément
à l'ordonnance 2005-655 titre III du 8 juin 2005 et au décret
2006-1114 du 05 septembre 2006.



dans le(s) domaine(s) suivant(s) :

**Diagnostic de performance énergétique
individuel**

Certificat valable
Du 10/03/2025
au 06/05/2025

Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs
intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique.

**Diagnostic de performance énergétique tous
types de bâtiments**

Certificat valable
Du 07/05/2025
au 08/04/2031

Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs
intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique.

Date d'établissement le mercredi 07 mai 2025

Marjorie ALBERT
Directrice Administrative

P/O Aurelie MARCELLIN

Une certification peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment.
Pour une utilisation appropriée de ce certificat, la portée des certifications et leurs validités doivent être vérifiées sur le
site internet de LCC QUALIXPERT www.qualixpert.com.

F09 Certification de compétence version N 010120



SAS AED GROUPE
4 ALLEE PIERRE GILLES DE GENNES
33700 MERIGNAC FR

AGENT

EI- DE LA CHAPELLE, STONESTREET
18 GALERIE MARCHANDE
33370 TRESSES
Tél : 0557341313
Fax : 05 57 34 06 62
Email : AGENCE.LCSTRESSES@AXA.FR
Portefeuille : 0033074244

Vos références :

Contrat n° 7627751904
Client n° 3425563404

AXA France IARD, atteste que :

SAS AED GROUPE
4 ALLEE PIERRE GILLES DE GENNES
33700 MERIGNAC

Ainsi que :

AED Expertises
4 allée Pierre Gilles de Gennes
33700 Mérignac

AED Services
4 allée Pierre Gilles de Gennes
33700 Mérignac

est titulaire d'un contrat d'assurance **N° 7627751904** ayant pris effet le **27/12/2024**, garantissant sa responsabilité civile et professionnelle pour les activités suivantes :

CONSTATS ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE (DDT)

Etablissement des documents figurant dans la liste ci-après et exigés respectivement :

1/ En cas de vente d'un bien immobilier au titre de la constitution du dossier technique, et visés aux 1° à 7° de l'article L 271- 4 du Code de la Construction et de l'Habitation ;

2/ En cas de location de bâtiments à usage principal d'habitation et de livraison de bâtiments neufs au titre de la constitution du dossier de diagnostic technique visé à l'article 3-3 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée

- Le constat de risque d'exposition au **plomb** prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la Santé Publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de **l'amiante** prévu à l'article L. 1334-13 du Code de la Santé Publique ;
- L'état relatif à la présence de **termites** dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de **gaz** prévu à l'article L. 134-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état des **risques naturels, miniers et technologiques** prévu à l'article L125-5 du Code de l'environnement dans les zones mentionnées au même article
- Le diagnostic de performance énergétique (**DPE**) prévu à l'article L. 134-1 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure **d'électricité** prévu à l'article L. 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation ;

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



- L'information sur la présence d'un risque de **mérule** prévu à l'article L133-9 du code de la Construction et de l'habitation

AUTRES PRESTATIONS

- Mesurages Loi Carrez et Loi Boutin
- Diagnostics de conformité aux normes de surface et d'habitabilité – prêt à taux zéro (PTZ)
- Etats de conformité de la sécurité des piscines
- Etats des lieux locatifs « Loi SCELLIER »
- Diagnostics radon
- Diagnostics relatifs à la présence d'insectes xylophages (autres que termites) et champignons lignivores
- Diagnostics réglementaires d'accessibilité handicapés
- Etat des installations d'assainissement non collectif
- Contrôle de raccordement au réseau d'assainissement collectif
- Rédaction des règlements de copropriété dont l'état descriptif de division (EDD)
- Calcul des tantièmes
- Contrôle de la sécurité de l'installation électrique
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition des bâtiments
- Diagnostic technique global (DTG)
- Recherche de fibres céramiques réfractaires (FCR)

DIAGNOSTICS ET RECHERCHE D'AMIANTE.

- Repérages prévus aux articles R1334-20, R 1334-21 R 1334-22 du Code de la Santé publique.
- Repérages et examens visuels avant travaux, avant démolitions dans les différents types d'établissements (tels ERP Catégories 1 à 4, IGH....) comme le prévoit le Code du travail.
- Evaluation périodique de l'état de conservation des matériaux prévue à l'article R 1334-27 du Code de la Santé publique.
- Examens visuels prévus à l'article R 1334-29-3 du Code de la Santé publique.
- Mesure d'empoussièrement prévue à l'article R 1334-25 du Code de la Santé publique.
- Dossier Amiante des Parties Privatives (DAPP) prévu à l'article R 1334-29-4 du Code de la Santé publique.

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS

DIAGNOSTICS PRODUITS - EQUIPEMENTS - MATERIAUX - DECHETS (PEMD)

AUDIT REGLEMENTAIRE ENERGETIQUE

DIAGNOSTICS PLAN PLURIANNUEL DE TRAVAUX

Les garanties s'exercent à concurrence des montants des garanties du tableau ci-après.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du **27/12/2024** au **01/07/2025** sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à TRESSES le 9 janvier 2025

Pour la société :



AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	10 000 000 € par année d'assurance
Dont :	
• Dommages corporels	10 000 000 € par année d'assurance
• Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	2 000 000 € par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	150 000 € par année d'assurance
• Dommages aux biens confiés	150 000 € par sinistre
Autres garanties :	
Faute inexcusable (dommages corporels) (Article 3.1 des conditions générales)	2 000 000 € par année d'assurance dont 1 000 000 € par sinistre
Tous dommages relevant d'une obligation d'assurance	1 500 000 € par année d'assurance dont 1 500 000 € par sinistre
Les risques environnementaux (Article 3.4 des conditions générales) :	
Atteinte à l'environnement accidentelle tous dommages confondus dont : Le préjudice écologique (y compris les frais de prévention) et responsabilité environnementale	1.000.000 € par année d'assurance 100.000 € par année d'assurance
Défense (Article 4 des conditions générales)	Inclus dans la garantie mise en jeu
Recours (Article 4 des conditions générales)	20.000 € par litige

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance