

Dossier Technique Immobilier

Numéro de dossier : 24/EXID/0320_2915
Date du repérage : 18/03/2024



Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :

Département : ... **La Réunion**

Adresse : **Bâtiment 0001**

Quartier SUACOT - BP 382

Commune : **97448 SAINT PIERRE CEDEX (France)**

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :
, Lot numéro Non communiqué

Périmètre de repérage :

Ensemble du bâtiment

Désignation du propriétaire

Désignation du client :

Nom et prénom : ... **RSMA-R**

Adresse : **Quartier SUACOT - BP 382**
97448 SAINT PIERRE CEDEX
(France)

Objet de la mission :

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ Dossier Technique Amiante | ☐ Métrage (Loi Carrez) | ☐ Etat des Installations électriques |
| ☐ Constat amiante avant-vente | ☐ Métrage (Loi Boutin) | ☐ Diagnostic Technique (DTG) |
| ☐ Dossier amiante Parties Privatives | ☐ Exposition au plomb (CREP) | ☐ Diagnostic énergétique |
| ☒ Diag amiante avant travaux | ☐ Exposition au plomb (DRIPP) | ☐ Audit énergétique |
| ☐ Diag amiante avant démolition | ☐ Diag Assainissement | ☐ Prêt à taux zéro |
| ☐ Etat relatif à la présence de termites | ☐ Sécurité piscines | ☐ Ascenseur |
| ☐ Etat parasite | ☐ Etat des Installations gaz | ☐ Etat des lieux (Loi Scellier) |
| ☐ Etat des Risques et Pollutions | ☐ Plomb dans l'eau | ☐ Radon |
| ☐ Etat des lieux | ☐ Sécurité Incendie | ☐ Accessibilité Handicapés |
| ☐ Infiltrométrie | ☐ Plomb APTVX | ☐ Accessibilité Handicapés |
| ☐ Amiante Examen Visuel APTVX | ☒ Plomb avant travaux | ☐ Performance numérique |
| ☐ Amiante contrôle périodique | ☐ Développement interne | ☐ Déchets / PEMD |
| ☐ Amiante Empoussièrement | ☐ Home Inspection | ☐ Climatisation |
| ☐ Hôtel H | ☐ Tantième de copropriété | ☐ Contrôle périodique gaz |
| ☐ Hôtel RT | ☐ Risques Professionnels | ☐ Contrôle périodique élec |
| ☐ Hôtel C | ☐ Contrôle levage | ☐ RT 2012 Avant travaux |
| | ☐ Logement décent | ☐ RT 2012 Après travaux |

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis avant réalisation de travaux

Numéro de dossier : 24/EXID/0320_2915
Date du repérage : 18/03/2024

Références réglementaires et normatives

Textes réglementaires	La mission est effectuée en application de l'article L4412-2 du Code du Travail, décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations, arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.
Norme(s) utilisée(s)	Norme NF X 46-020 d'Août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

Immeuble bâti visité

Adresse	Rue : Bâtiment 0001 Quartier SUACOT - BP 382 Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n°: , Lot numéro Non communiqué Code postal, ville : . 97448 SAINT PIERRE CEDEX (France)
Périmètre de repérage :	 Ensemble du bâtiment
Type de logement :	 Autres
Fonction principale du bâtiment :	 Autres
Date de construction :	 <1997

Le propriétaire et le donneur d'ordre

Le(s) propriétaire(s) :	Nom et prénom : ... RSMA-R Adresse : Quartier SUACOT - BP 382 97448 SAINT PIERRE CEDEX (France)
Le donneur d'ordre	Nom et prénom : ... RSMA-R Adresse : Quartier SUACOT - BP 382 97448 SAINT PIERRE CEDEX (France)

Le(s) signataire(s)

	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage ----- Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	PAVY Thomas	Opérateur de repérage	I.Cert Centre Alphasys - Bâtiment K - Parc d'affaires - Espace Performance 35760 SAINT GREGOIRE	Obtention : 07/07/2022 Échéance : 06/07/2029 N° de certification : CPDI5539

Raison sociale de l'entreprise : **EXID** (Numéro SIRET : **503 226 334 00038**)

Adresse : **6, Allée WATSON, 97410 Saint Pierre de La Réunion**

Désignation de la compagnie d'assurance : **MSIG**

Numéro de police et date de validité : **F210181387 - 31/12/2024**

Le rapport de repérage

Date d'émission du rapport de repérage : 08/04/2024, remis au propriétaire le 08/04/2024
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 74 pages

Sommaire

- 1 Les conclusions
- 2 Le(s) laboratoire(s) d'analyses
- 3 La mission de repérage
 - 3.1 L'objet de la mission
 - 3.2 Le cadre de la mission
 - 3.2.1 L'intitulé de la mission
 - 3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission
 - 3.2.3 L'objectif de la mission
 - 3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire.
 - 3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
 - 3.2.6 Le périmètre de repérage effectif
- 4 Conditions de réalisation du repérage
 - 4.1 Bilan de l'analyse documentaire
 - 4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ
 - 4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur
 - 4.4 Plan et procédures de prélèvements
- 5 Conclusion détaillée du repérage
 - 5.1 Liste des produits et matériaux présentées par catégorie
 - 5.2 Récapitulatif zone par zone
- 6 Signatures
- 7 Annexes

1. – Les conclusions

1.1. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. (Détailé en partie 5 du présent rapport)

1.2. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations approfondies sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

2. – Le(s) laboratoire(s) d'analyses

Raison sociale et nom de l'entreprise : ... FLASHLAB

Adresse : 38 Rue de L'Industrie 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

Numéro de l'accréditation Cofrac : 1-5765

3. – La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la réalisation de travaux dans l'immeuble bâti, ou de la partie d'immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent rapport, la mission consiste à repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

3.2 Le cadre de la mission**3.2.1 L'intitulé de la mission**

«Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux».

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

La mission est effectuée en application de l'article L4412-2 du Code du Travail, décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations, arrêté du 16 juillet 2019 modifié relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.

3.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser tous les matériaux et produits contenant de l'amiante situés dans la zone impactée par les travaux.»

Des listes de matériaux pouvant contenir de l'amiante sont définies de façon non exhaustive dans l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

3.2.4 Le programme de repérage

Le programme de repérage est défini par l'arrêté du 16 juillet 2019 modifié et de son annexe 1.

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	Plaques ondulées et planes
	Ardoises, bardeaux bitumineux
	Éléments associés à la toiture
	Éléments sous toiture
	Étanchéité de toiture terrasse
	Fenêtres de toit, lanternaux, verrières
2 - Parois verticales extérieures et Façades	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich
	Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage
	Façades lourdes y compris poteaux
	Menuiseries extérieures
	Éléments associés aux façades
3 - Parois verticales intérieures	Murs et cloisons maçonnés
	Poteaux
	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
	Gaines et coffres verticaux
	Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
4 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds
	Poutres et charpentes
	Poutres et charpentes
	Gaines et coffres horizontaux
	Faux plafonds
	Suspentes et contrevents
5 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols
6 - Conduits et accessoires intérieurs	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
	Clapets / volets coupe-feu
	Vide-ordures
7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	Portes et cloisons palières
	parois des équipements
	Matériels en machinerie
8 - Équipements divers et accessoires	Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes
	Convecteurs et radiateurs électriques
	fusibles à broche
	canalisations électriques préfabriquées
	Coffres-forts
	Portes de placard, baignoires et éviers métalliques
	Jardinières, bac à sable incendie
9 - Fondations et soubassements	Étanchéité des murs enterrés
	Parois verticales et horizontales enterrées
	Conduits et fourreaux
10 - Aménagements, voiries et réseaux divers	Conduits, Siphons
	Voiries
	Espaces sportifs
	Aménagements extérieurs

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

Composant de la construction	Partie du composant ayant été inspecté (Description)	Sur demande ou sur information
Néant	-	

3.2.6 Le périmètre de repérage

Programme détaillé des travaux :

Démolition

Descriptif des pièces visitées

Pièce 1,	Pièce 20,
Pièce 2,	Pièce 21,
Pièce 3,	Pièce 22,
Pièce 4,	Pièce 23,
Pièce 5,	Pièce 24,
Pièce 6,	Pièce 25,
Pièce 7,	Pièce 26,
Pièce 8,	Pièce 27,
Pièce 9,	Pièce 28,
Pièce 10,	Pièce 29,
Pièce 11,	Pièce 30,
Pièce 12,	Pièce 31,
Pièce 13,	Bâtiment 0001,
Pièce 14,	Façade avant,
Pièce 15,	Façade droite,
Pièce 16,	Façade arrière,
Pièce 17,	Façade gauche,
Pièce 18,	Façade,
Pièce 19,	Toiture

Localisation	Description
Néant	-

4. – Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de l'analyse documentaire

Documents demandés	Documents remis
Dernier rapport Amiante existant	Rapport amiante n° 19/EXDAT/050703 daté du 07/05/2019
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	-
Éléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	-
Dernier rapport Amiante existant	Rapport amiante n° 18/DTA/120601 daté du 06/12/2018

Observations :

Néant

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande : 01/03/2024

Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 18/03/2024

Heure d'arrivée : 09 h 15

Durée du repérage : 04 h 00

Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : RSMA-R

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'Août 2017 et de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	X	-	-
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			X

4.4 Plan et procédures de prélèvements

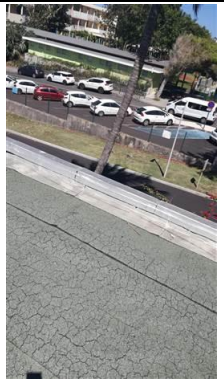
L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

5. – Conclusion détaillée du repérage

5.1 Liste des produits et matériaux, présentée par catégorie

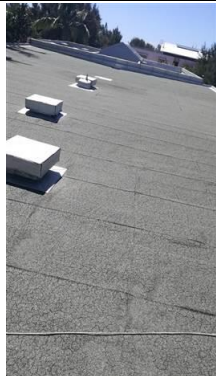
Dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

M016 : Pissette					
Pièces : Toiture					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Toiture	1	Identifiant : M016 Description : Pissette Résultat : Absence d'amiante	Oui Toiture	R10-DAAT	
M017 : Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...)					
Pièces : Toiture					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Toiture	1	Identifiant : M017 Description : Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...) Résultat : Absence d'amiante	Oui Toiture	R11-DAAT	

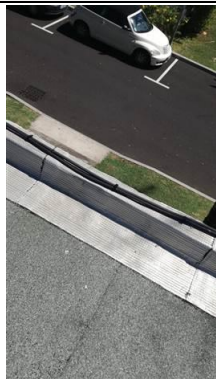
M018 : Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...)

Pièces : Toiture

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Toiture	1	Identifiant : M018 Description : Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) Résultat : Absence d'amiante	Oui Toiture	R12-DAAT	

M019 : Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...)

Pièces : Toiture

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Toiture	1	Identifiant : M019 Description : Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...) Résultat : Absence d'amiante	Oui Toiture	R13-DAAT	

M020 : Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...)

Pièces : Toiture

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Toiture	1	Identifiant : M020 Description : Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) Résultat : Absence d'amiante	Oui Toiture	R14-DAAT	

M021 : Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...)

Pièces : Toiture

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Toiture	1	<u>Identifiant</u> : M021 <u>Description</u> : Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Toiture	R15-DAAT	

M022 : Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...)

Pièces : Toiture

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Toiture	1	<u>Identifiant</u> : M022 <u>Description</u> : Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Toiture	R16-DAAT	

2 - Parois verticales extérieures et Façades

M004 : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)

Pièces : Façade arrière

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Façade arrière	1	<u>Identifiant</u> : M004 <u>Description</u> : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Façade arrière	R2-DTA	

M008 : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)**Pièces : Façade avant**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Façade avant	1	<u>Identifiant</u> : M008 <u>Description</u> : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Façade avant	R2-DAAT	

M009 : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)**Pièces : Façade avant**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Façade avant	1	<u>Identifiant</u> : M009 <u>Description</u> : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Façade avant	R3-DAAT	

M011 : Appui de fenêtres**Pièces : Façade**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Façade	1	<u>Identifiant</u> : M011 <u>Description</u> : Appui de fenêtres <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Façade	R5-DAAT	

M012 : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)

Pièces : Façade droite

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Façade droite	1	<u>Identifiant</u> : M012 <u>Description</u> : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Façade droite	R6-DAAT	

M013 : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)

Pièces : Façade droite

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Façade droite	1	<u>Identifiant</u> : M013 <u>Description</u> : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Façade droite	R7-DAAT	

M014 : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)

Pièces : Façade arrière

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Façade arrière	1	<u>Identifiant</u> : M014 <u>Description</u> : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Façade arrière	R8-DAAT	

M015 : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)

Pièces : Façade arrière

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Façade arrière	1	<u>Identifiant</u> : M015 <u>Description</u> : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Façade arrière	R9-DAAT	

ZPSO-008 : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)

Pièces : Façade droite, Façade arrière

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Façade droite	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-008 <u>Description</u> : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Façade droite	R1-DTA	
Façade arrière	2	<u>Identifiant</u> : ZPSO-008 <u>Description</u> : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : R1-DTA	R1-DTA	Idem photo : R1-DTA

ZPSO-009 : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)

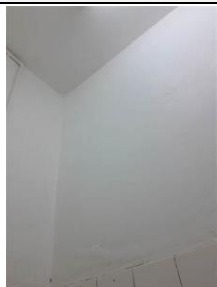
Pièces : Façade avant, Façade gauche

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Façade avant	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-009 <u>Description</u> : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : R3-DTA	R3-DTA	Idem photo : R3-DTA
Façade gauche	2	<u>Identifiant</u> : ZPSO-009 <u>Description</u> : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Façade gauche	R3-DTA	

3 - Parois verticales intérieures

M002 : Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Pièces : Pièce 29

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 29	1	Identifiant : M002 Description : Matériau dur, Enduit, Peinture Résultat : Absence d'amiante	Oui Pièce 29	P002	

M002-2 : Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Pièces : Pièce 29

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 29	1	Identifiant : M002-2 Description : Peinture, Enduit, Matériau dur Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P002-2	P002-2	Idem photo : P002-2

M003 : Colle de faïence + faïence

Pièces : Pièce 6

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 6	1	Identifiant : M003 Description : Colle de faïence/carrelage, Carrelage, Plâtre, Peinture Résultat : Absence d'amiante	Oui Pièce 6	P006	

M003-2 : Colle de faïence + faïence

Pièces : Pièce 6

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 6	1	Identifiant : M003-2 Description : Peinture, Colle de faïence/carrelage, Carrelage, Plâtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P006-2	P006-2	Idem photo : P006-2

M024 : Colle de faïence

Pièces : Pièce 29

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 29	1	Identifiant : M024 Description : Colle de faïence Quantification : 11 m2 Résultat : Présence d'amiante	Oui Pièce 29	R27-DAAT	

M025 : Colle de faïence

Pièces : Pièce 29

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 29	1	Identifiant : M025 Description : Colle de faïence Résultat : Absence d'amiante	Oui Pièce 29	R28-DAAT	

ZPSO-002 : Enduit à base de ciment lissé ou taloché**Pièces : Pièce 1, Pièce 5, Pièce 15, Pièce 16, Pièce 17, Pièce 18, Pièce 19**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 1	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-002 <u>Description</u> : Matériau dur, Enduit, Peintures <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Pièce 1	P004	
Pièce 5	2	<u>Identifiant</u> : ZPSO-002 <u>Description</u> : Matériau dur, Enduit, Peintures <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P004	P004	Idem photo : P004
Pièce 15	3	<u>Identifiant</u> : ZPSO-002 <u>Description</u> : Matériau dur, Enduit, Peintures <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P004	P004	Idem photo : P004
Pièce 16	4	<u>Identifiant</u> : ZPSO-002 <u>Description</u> : Matériau dur, Enduit, Peintures <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P004	P004	Idem photo : P004
Pièce 17	5	<u>Identifiant</u> : ZPSO-002 <u>Description</u> : Matériau dur, Enduit, Peintures <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P004	P004	Idem photo : P004
Pièce 18	6	<u>Identifiant</u> : ZPSO-002 <u>Description</u> : Matériau dur, Enduit, Peintures <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P004	P004	Idem photo : P004
Pièce 19	7	<u>Identifiant</u> : ZPSO-002 <u>Description</u> : Matériau dur, Enduit, Peintures <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P004	P004	Idem photo : P004

ZPSO-002-2 : Enduit à base de ciment lissé ou taloché**Pièces : Pièce 1, Pièce 5, Pièce 15, Pièce 16, Pièce 17, Pièce 18, Pièce 19**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 1	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-002-2 <u>Description</u> : Peintures, Enduit, Matériau dur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P004-2	P004-2	Idem photo : P004-2
Pièce 5	2	<u>Identifiant</u> : ZPSO-002-2 <u>Description</u> : Peintures, Enduit, Matériau dur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P004-2	P004-2	Idem photo : P004-2
Pièce 15	3	<u>Identifiant</u> : ZPSO-002-2 <u>Description</u> : Peintures, Enduit, Matériau dur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P004-2	P004-2	Idem photo : P004-2
Pièce 16	4	<u>Identifiant</u> : ZPSO-002-2 <u>Description</u> : Peintures, Enduit, Matériau dur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P004-2	P004-2	Idem photo : P004-2
Pièce 17	5	<u>Identifiant</u> : ZPSO-002-2 <u>Description</u> : Peintures, Enduit, Matériau dur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P004-2	P004-2	Idem photo : P004-2
Pièce 18	6	<u>Identifiant</u> : ZPSO-002-2 <u>Description</u> : Peintures, Enduit, Matériau dur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P004-2	P004-2	Idem photo : P004-2
Pièce 19	7	<u>Identifiant</u> : ZPSO-002-2 <u>Description</u> : Peintures, Enduit, Matériau dur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P004-2	P004-2	Idem photo : P004-2

ZPSO-005 : Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Pièces : Pièce 6, Pièce 8, Pièce 11, Pièce 12, Pièce 13

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 6	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-005 <u>Description</u> : Enduit, Matériau dur, Peintures <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Pièce 6	P008	
Pièce 8	2	<u>Identifiant</u> : ZPSO-005 <u>Description</u> : Enduit, Matériau dur, Peintures <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P008	P008	Idem photo : P008
Pièce 11	3	<u>Identifiant</u> : ZPSO-005 <u>Description</u> : Enduit, Matériau dur, Peintures <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P008	P008	Idem photo : P008
Pièce 12	4	<u>Identifiant</u> : ZPSO-005 <u>Description</u> : Enduit, Matériau dur, Peintures <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P008	P008	Idem photo : P008
Pièce 13	5	<u>Identifiant</u> : ZPSO-005 <u>Description</u> : Enduit, Matériau dur, Peintures <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P008	P008	Idem photo : P008

ZPSO-005-2 : Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Pièces : Pièce 6, Pièce 8, Pièce 11, Pièce 12, Pièce 13

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 6	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-005-2 <u>Description</u> : Peintures, Enduit, Matériau dur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P008-2	P008-2	Idem photo : P008-2
Pièce 8	2	<u>Identifiant</u> : ZPSO-005-2 <u>Description</u> : Peintures, Enduit, Matériau dur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P008-2	P008-2	Idem photo : P008-2
Pièce 11	3	<u>Identifiant</u> : ZPSO-005-2 <u>Description</u> : Peintures, Enduit, Matériau dur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P008-2	P008-2	Idem photo : P008-2
Pièce 12	4	<u>Identifiant</u> : ZPSO-005-2 <u>Description</u> : Peintures, Enduit, Matériau dur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P008-2	P008-2	Idem photo : P008-2
Pièce 13	5	<u>Identifiant</u> : ZPSO-005-2 <u>Description</u> : Peintures, Enduit, Matériau dur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P008-2	P008-2	Idem photo : P008-2

ZPSO-007 : Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Pièces : Pièce 3, Pièce 4

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 3	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-007 <u>Description</u> : Matériau dur, Enduit, Peinture souple, Peinture <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P010	P010	Idem photo : P010
Pièce 4	2	<u>Identifiant</u> : ZPSO-007 <u>Description</u> : Matériau dur, Enduit, Peinture souple, Peinture <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Pièce 4	P010	

ZPSO-007-2 : Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Pièces : Pièce 3, Pièce 4

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 3	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-007-2 <u>Description</u> : Peinture souple, Peinture, Matériau dur, Enduit <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P010-2	P010-2	Idem photo : P010-2
Pièce 4	2	<u>Identifiant</u> : ZPSO-007-2 <u>Description</u> : Peinture souple, Peinture, Matériau dur, Enduit <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P010-2	P010-2	Idem photo : P010-2

ZPSO-013 : Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Pièces : Pièce 20, Pièce 23, Pièce 24, Pièce 27, Pièce 28

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 20	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-013 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : R18-DAAT	R18-DAAT	Idem photo : R18-DAAT
Pièce 23	2	<u>Identifiant</u> : ZPSO-013 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Pièce 23	R18-DAAT	
Pièce 24	3	<u>Identifiant</u> : ZPSO-013 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : R18-DAAT	R18-DAAT	Idem photo : R18-DAAT
Pièce 27	4	<u>Identifiant</u> : ZPSO-013 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : R18-DAAT	R18-DAAT	Idem photo : R18-DAAT
Pièce 28	5	<u>Identifiant</u> : ZPSO-013 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : R18-DAAT	R18-DAAT	Idem photo : R18-DAAT

ZPSO-014 : Colle de plinthe

Pièces : Pièce 3, Pièce 4, Pièce 20, Pièce 23, Pièce 24, Pièce 27, Pièce 28

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 3	1	Identifiant :ZPSO-014 Description :Colle de plinthe Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : R19-DAAT	R19-DAAT	Idem photo : R19-DAAT
Pièce 4	2	Identifiant :ZPSO-014 Description :Colle de plinthe Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : R19-DAAT	R19-DAAT	Idem photo : R19-DAAT
Pièce 20	3	Identifiant :ZPSO-014 Description :Colle de plinthe Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : R19-DAAT	R19-DAAT	Idem photo : R19-DAAT
Pièce 23	4	Identifiant :ZPSO-014 Description :Colle de plinthe Résultat : Absence d'amiante	Oui Pièce 23	R19-DAAT	
Pièce 24	5	Identifiant :ZPSO-014 Description :Colle de plinthe Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : R19-DAAT	R19-DAAT	Idem photo : R19-DAAT
Pièce 27	6	Identifiant :ZPSO-014 Description :Colle de plinthe Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : R19-DAAT	R19-DAAT	Idem photo : R19-DAAT
Pièce 28	7	Identifiant :ZPSO-014 Description :Colle de plinthe Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : R19-DAAT	R19-DAAT	Idem photo : R19-DAAT

ZPSO-017 : Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Pièces : Pièce 21, Pièce 22, Pièce 25, Pièce 26

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 21	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-017 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Pièce 21	R22-DAAT	
Pièce 22	2	<u>Identifiant</u> : ZPSO-017 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : R22-DAAT	R22-DAAT	Idem photo : R22-DAAT
Pièce 25	3	<u>Identifiant</u> : ZPSO-017 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : R22-DAAT	R22-DAAT	Idem photo : R22-DAAT
Pièce 26	4	<u>Identifiant</u> : ZPSO-017 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : R22-DAAT	R22-DAAT	Idem photo : R22-DAAT

ZPSO-018 : Colle de faïence

Pièces : Pièce 8, Pièce 21, Pièce 22, Pièce 25, Pièce 26

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 8	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-018 <u>Description</u> : Colle de faïence <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : R23-DAAT	R23-DAAT	Idem photo : R23-DAAT
Pièce 21	2	<u>Identifiant</u> : ZPSO-018 <u>Description</u> : Colle de faïence <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Pièce 21	R23-DAAT	
Pièce 22	3	<u>Identifiant</u> : ZPSO-018 <u>Description</u> : Colle de faïence <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : R23-DAAT	R23-DAAT	Idem photo : R23-DAAT
Pièce 25	4	<u>Identifiant</u> : ZPSO-018 <u>Description</u> : Colle de faïence <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : R23-DAAT	R23-DAAT	Idem photo : R23-DAAT
Pièce 26	5	<u>Identifiant</u> : ZPSO-018 <u>Description</u> : Colle de faïence <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : R23-DAAT	R23-DAAT	Idem photo : R23-DAAT

ZPSO-019 : Colle de plinthe

Pièces : Pièce 6, Pièce 22, Pièce 25, Pièce 26

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 6	1	Identifiant : ZPSO-019 Description : Colle de plinthe Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : R24-DAAT	R24-DAAT	Idem photo : R24-DAAT
Pièce 22	2	Identifiant : ZPSO-019 Description : Colle de plinthe Résultat : Absence d'amiante	Oui Pièce 22	R24-DAAT	
Pièce 25	3	Identifiant : ZPSO-019 Description : Colle de plinthe Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : R24-DAAT	R24-DAAT	Idem photo : R24-DAAT
Pièce 26	4	Identifiant : ZPSO-019 Description : Colle de plinthe Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : R24-DAAT	R24-DAAT	Idem photo : R24-DAAT

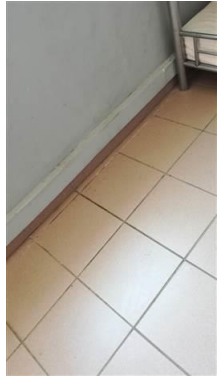
ZPSO-022 : Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Pièces : Pièce 7, Pièce 9, Pièce 10, Pièce 14, Pièce 30

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 7	1	Identifiant : ZPSO-022 Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : R32-DAAT	R32-DAAT	Idem photo : R32-DAAT
Pièce 9	2	Identifiant : ZPSO-022 Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Oui Pièce 9	R32-DAAT	
Pièce 10	3	Identifiant : ZPSO-022 Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : R32-DAAT	R32-DAAT	Idem photo : R32-DAAT
Pièce 14	4	Identifiant : ZPSO-022 Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : R32-DAAT	R32-DAAT	Idem photo : R32-DAAT
Pièce 30	5	Identifiant : ZPSO-022 Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : R32-DAAT	R32-DAAT	Idem photo : R32-DAAT

ZPSO-023 : Colle de plinthe

Pièces : Pièce 7, Pièce 9

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 7	1	Identifiant : ZPSO-023 Description : Colle de plinthe Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : R33-DAAT	R33-DAAT	Idem photo : R33-DAAT
Pièce 9	2	Identifiant : ZPSO-023 Description : Colle de plinthe Résultat : Absence d'amiante	Oui Pièce 9	R33-DAAT	

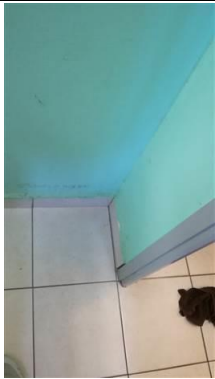
ZPSO-025 : Colle de faïence

Pièces : Pièce 11, Pièce 12, Pièce 13

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 11	1	Identifiant : ZPSO-025 Description : Colle de faïence Résultat : Absence d'amiante	Oui Pièce 11	R35-DAAT	
Pièce 12	2	Identifiant : ZPSO-025 Description : Colle de faïence Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : R35-DAAT	R35-DAAT	Idem photo : R35-DAAT
Pièce 13	3	Identifiant : ZPSO-025 Description : Colle de faïence Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : R35-DAAT	R35-DAAT	Idem photo : R35-DAAT

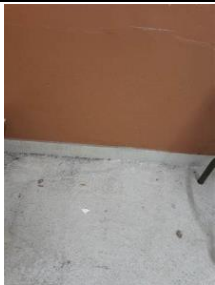
ZPSO-026 : Colle de plinthe

Pièces : Pièce 11, Pièce 12, Pièce 13

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 11	1	Identifiant : ZPSO-026 Description : Colle de plinthe Résultat : Absence d'amiante	Oui Pièce 11	R36-DAAT	
Pièce 12	2	Identifiant : ZPSO-026 Description : Colle de plinthe Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : R36-DAAT	R36-DAAT	Idem photo : R36-DAAT
Pièce 13	3	Identifiant : ZPSO-026 Description : Colle de plinthe Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : R36-DAAT	R36-DAAT	Idem photo : R36-DAAT

ZPSO-028 : Colle de plinthe

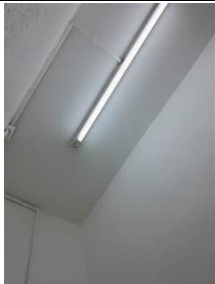
Pièces : Pièce 19, Pièce 29

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 19	1	Identifiant : ZPSO-028 Description : Colle de plinthe Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : R38-DAAT	R38-DAAT	Idem photo : R38-DAAT
Pièce 29	2	Identifiant : ZPSO-028 Description : Colle de plinthe Résultat : Absence d'amiante	Oui Pièce 29	R38-DAAT	

4 - Plafonds et faux plafonds

M001 : Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Pièces : Pièce 29

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 29	1	Identifiant : M001 Description : Matériau dur, Enduit, Peinture Résultat : Absence d'amiante	Oui Pièce 29	P001	

M001-2 : Enduit à base de ciment lissé ou taloché**Pièces : Pièce 29**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 29	1	Identifiant : M001-2 Description : Peinture, Enduit, Matériau dur Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001-2	P001-2	Idem photo : P001-2

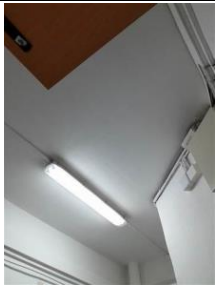
M006 : Panneaux et plaques**Pièces : Pièce 30**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 30	1	Identifiant : M006 Description : Panneaux et plaques Résultat : Absence d'amiante	Oui Pièce 30	R7-DTA	

M007 : Enduit à base de ciment lissé ou taloché**Pièces : Pièce 31**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 31	1	Identifiant : M007 Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Oui Pièce 31	R1-DAAT	

ZPSO-001 : Enduit à base de ciment lissé ou taloché**Pièces : Pièce 1, Pièce 5, Pièce 15, Pièce 16, Pièce 17, Pièce 18, Pièce 19**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 1	1	Identifiant : ZPSO-001 Description : Enduit, Plâtre, Peinture Résultat : Absence d'amiante	Oui Pièce 1	P003	
Pièce 5	2	Identifiant : ZPSO-001 Description : Enduit, Plâtre, Peinture Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003	P003	Idem photo : P003
Pièce 15	3	Identifiant : ZPSO-001 Description : Enduit, Plâtre, Peinture Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003	P003	Idem photo : P003
Pièce 16	4	Identifiant : ZPSO-001 Description : Enduit, Plâtre, Peinture Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003	P003	Idem photo : P003
Pièce 17	5	Identifiant : ZPSO-001 Description : Enduit, Plâtre, Peinture Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003	P003	Idem photo : P003
Pièce 18	6	Identifiant : ZPSO-001 Description : Enduit, Plâtre, Peinture Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003	P003	Idem photo : P003
Pièce 19	7	Identifiant : ZPSO-001 Description : Enduit, Plâtre, Peinture Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003	P003	Idem photo : P003

ZPSO-001-2 : Enduit à base de ciment lissé ou taloché**Pièces : Pièce 1, Pièce 5, Pièce 15, Pièce 16, Pièce 17, Pièce 18, Pièce 19**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 1	1	Identifiant : ZPSO-001-2 Description : Peinture, Enduit, Plâtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003-2	P003-2	Idem photo : P003-2
Pièce 5	2	Identifiant : ZPSO-001-2 Description : Peinture, Enduit, Plâtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003-2	P003-2	Idem photo : P003-2
Pièce 15	3	Identifiant : ZPSO-001-2 Description : Peinture, Enduit, Plâtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003-2	P003-2	Idem photo : P003-2
Pièce 16	4	Identifiant : ZPSO-001-2 Description : Peinture, Enduit, Plâtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003-2	P003-2	Idem photo : P003-2
Pièce 17	5	Identifiant : ZPSO-001-2 Description : Peinture, Enduit, Plâtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003-2	P003-2	Idem photo : P003-2
Pièce 18	6	Identifiant : ZPSO-001-2 Description : Peinture, Enduit, Plâtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003-2	P003-2	Idem photo : P003-2
Pièce 19	7	Identifiant : ZPSO-001-2 Description : Peinture, Enduit, Plâtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003-2	P003-2	Idem photo : P003-2

ZPSO-004 : Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Pièces : Pièce 6, Pièce 8, Pièce 11, Pièce 12, Pièce 13

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 6	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-004 <u>Description</u> : Enduit, Plâtre, Peinture souple <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Pièce 6	P007	
Pièce 8	2	<u>Identifiant</u> : ZPSO-004 <u>Description</u> : Enduit, Plâtre, Peinture souple <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007	P007	Idem photo : P007
Pièce 11	3	<u>Identifiant</u> : ZPSO-004 <u>Description</u> : Enduit, Plâtre, Peinture souple <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007	P007	Idem photo : P007
Pièce 12	4	<u>Identifiant</u> : ZPSO-004 <u>Description</u> : Enduit, Plâtre, Peinture souple <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007	P007	Idem photo : P007
Pièce 13	5	<u>Identifiant</u> : ZPSO-004 <u>Description</u> : Enduit, Plâtre, Peinture souple <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007	P007	Idem photo : P007

ZPSO-004-2 : Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Pièces : Pièce 6, Pièce 8, Pièce 11, Pièce 12, Pièce 13

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 6	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-004-2 <u>Description</u> : Peinture souple, Enduit, Plâtre <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007-2	P007-2	Idem photo : P007-2
Pièce 8	2	<u>Identifiant</u> : ZPSO-004-2 <u>Description</u> : Peinture souple, Enduit, Plâtre <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007-2	P007-2	Idem photo : P007-2
Pièce 11	3	<u>Identifiant</u> : ZPSO-004-2 <u>Description</u> : Peinture souple, Enduit, Plâtre <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007-2	P007-2	Idem photo : P007-2
Pièce 12	4	<u>Identifiant</u> : ZPSO-004-2 <u>Description</u> : Peinture souple, Enduit, Plâtre <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007-2	P007-2	Idem photo : P007-2
Pièce 13	5	<u>Identifiant</u> : ZPSO-004-2 <u>Description</u> : Peinture souple, Enduit, Plâtre <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007-2	P007-2	Idem photo : P007-2

ZPSO-006 : Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Pièces : Pièce 3, Pièce 4

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 3	1	Identifiant : ZPSO-006 Description : Enduit, Plâtre, Peinture Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009	P009	Idem photo : P009
Pièce 4	2	Identifiant : ZPSO-006 Description : Enduit, Plâtre, Peinture Résultat : Absence d'amiante	Oui Pièce 4	P009	

ZPSO-006-2 : Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Pièces : Pièce 3, Pièce 4

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 3	1	Identifiant : ZPSO-006-2 Description : Peinture, Enduit, Plâtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009-2	P009-2	Idem photo : P009-2
Pièce 4	2	Identifiant : ZPSO-006-2 Description : Peinture, Enduit, Plâtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009-2	P009-2	Idem photo : P009-2

ZPSO-010 : Panneaux et plaques

Pièces : Pièce 25, Pièce 26

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 25	1	Identifiant : ZPSO-010 Description : Panneaux et plaques Résultat : Absence d'amiante	Oui Pièce 25	R5-DTA	
Pièce 26	2	Identifiant : ZPSO-010 Description : Panneaux et plaques Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : R5-DTA	R5-DTA	Idem photo : R5-DTA

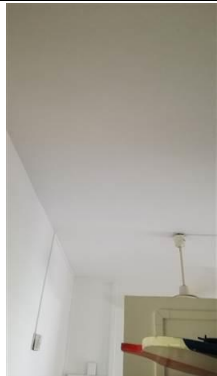
ZPSO-011 : Panneaux et plaques

Pièces : Pièce 1, Bâtiment 0001

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 1	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-011 <u>Description</u> : Panneaux et plaques <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Pièce 1	R6-DTA	
Bâtiment 0001	2	<u>Identifiant</u> : ZPSO-011 <u>Description</u> : Panneaux et plaques <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : R6-DTA	R6-DTA	Idem photo : R6-DTA

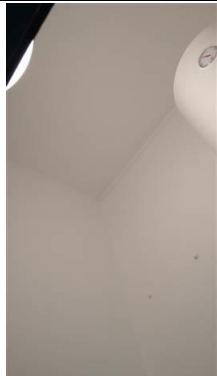
ZPSO-012 : Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Pièces : Pièce 20, Pièce 23, Pièce 24, Pièce 27, Pièce 28

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 20	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-012 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : R17-DAAT	R17-DAAT	Idem photo : R17-DAAT
Pièce 23	2	<u>Identifiant</u> : ZPSO-012 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Pièce 23	R17-DAAT	
Pièce 24	3	<u>Identifiant</u> : ZPSO-012 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : R17-DAAT	R17-DAAT	Idem photo : R17-DAAT
Pièce 27	4	<u>Identifiant</u> : ZPSO-012 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : R17-DAAT	R17-DAAT	Idem photo : R17-DAAT
Pièce 28	5	<u>Identifiant</u> : ZPSO-012 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : R17-DAAT	R17-DAAT	Idem photo : R17-DAAT

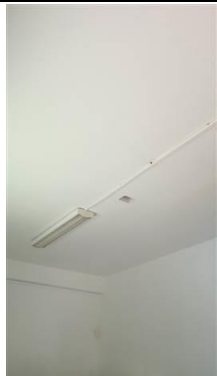
ZPSO-016 : Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Pièces : Pièce 21, Pièce 22, Pièce 25, Pièce 26

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 21	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-016 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Pièce 21	R21-DAAT	
Pièce 22	2	<u>Identifiant</u> : ZPSO-016 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : R21-DAAT	R21-DAAT	Idem photo : R21-DAAT
Pièce 25	3	<u>Identifiant</u> : ZPSO-016 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : R21-DAAT	R21-DAAT	Idem photo : R21-DAAT
Pièce 26	4	<u>Identifiant</u> : ZPSO-016 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : R21-DAAT	R21-DAAT	Idem photo : R21-DAAT

ZPSO-021 : Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Pièces : Pièce 7, Pièce 9, Pièce 14

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 7	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-021 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : R31-DAAT	R31-DAAT	Idem photo : R31-DAAT
Pièce 9	2	<u>Identifiant</u> : ZPSO-021 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Pièce 9	R31-DAAT	
Pièce 14	3	<u>Identifiant</u> : ZPSO-021 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : R31-DAAT	R31-DAAT	Idem photo : R31-DAAT

5 - Planchers et planchers techniques

M010 : Ragrée

Pièces : Pièce 31

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 31	1	<u>Identifiant</u> : M010 <u>Description</u> : Ragrée <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Pièce 31	R4-DAAT	

M023 : Colle de carrelage + ragréage

Pièces : Pièce 21

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 21	1	<u>Identifiant</u> : M023 <u>Description</u> : Colle de carrelage + ragréage <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Pièce 21	R25-DAAT	

M026 : Colle de carrelage + ragréage

Pièces : Pièce 29

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 29	1	<u>Identifiant</u> : M026 <u>Description</u> : Colle de carrelage + ragréage <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Pièce 29	R29-DAAT	

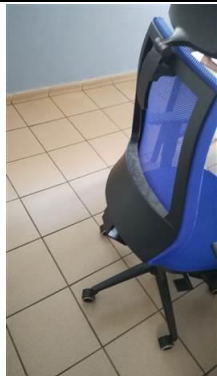
M027 : Ragréage

Pièces : Pièce 29

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 29	1	<u>Identifiant</u> : M027 <u>Description</u> : Ragréage <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Pièce 29	R30-DAAT	

ZPSO-015 : Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragréage

Pièces : Pièce 3, Pièce 4, Pièce 20, Pièce 23, Pièce 24, Pièce 27, Pièce 28

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 3	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-015 <u>Description</u> : Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragréage <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : R20-DAAT	R20-DAAT	Idem photo : R20-DAAT
Pièce 4	2	<u>Identifiant</u> : ZPSO-015 <u>Description</u> : Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragréage <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : R20-DAAT	R20-DAAT	Idem photo : R20-DAAT
Pièce 20	3	<u>Identifiant</u> : ZPSO-015 <u>Description</u> : Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragréage <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : R20-DAAT	R20-DAAT	Idem photo : R20-DAAT
Pièce 23	4	<u>Identifiant</u> : ZPSO-015 <u>Description</u> : Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragréage <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Pièce 23	R20-DAAT	
Pièce 24	5	<u>Identifiant</u> : ZPSO-015 <u>Description</u> : Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragréage <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : R20-DAAT	R20-DAAT	Idem photo : R20-DAAT
Pièce 27	6	<u>Identifiant</u> : ZPSO-015 <u>Description</u> : Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragréage <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : R20-DAAT	R20-DAAT	Idem photo : R20-DAAT
Pièce 28	7	<u>Identifiant</u> : ZPSO-015 <u>Description</u> : Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragréage <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : R20-DAAT	R20-DAAT	Idem photo : R20-DAAT

ZPSO-020 : Ragréage

Pièces : Pièce 1, Pièce 2, Pièce 5, Pièce 7, Pièce 10, Pièce 14, Pièce 15, Pièce 16, Pièce 17, Pièce 18, Pièce 19

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 1	1	Identifiant : ZPSO-020 Description : Ragréage Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : R26-DAAT	R26-DAAT	Idem photo : R26-DAAT
Pièce 2	2	Identifiant : ZPSO-020 Description : Ragréage Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : R26-DAAT	R26-DAAT	Idem photo : R26-DAAT
Pièce 5	3	Identifiant : ZPSO-020 Description : Ragréage Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : R26-DAAT	R26-DAAT	Idem photo : R26-DAAT
Pièce 7	4	Identifiant : ZPSO-020 Description : Ragréage Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : R26-DAAT	R26-DAAT	Idem photo : R26-DAAT
Pièce 10	5	Identifiant : ZPSO-020 Description : Ragréage Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : R26-DAAT	R26-DAAT	Idem photo : R26-DAAT
Pièce 14	6	Identifiant : ZPSO-020 Description : Ragréage Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : R26-DAAT	R26-DAAT	Idem photo : R26-DAAT
Pièce 15	7	Identifiant : ZPSO-020 Description : Ragréage Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : R26-DAAT	R26-DAAT	Idem photo : R26-DAAT
Pièce 16	8	Identifiant : ZPSO-020 Description : Ragréage Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : R26-DAAT	R26-DAAT	Idem photo : R26-DAAT
Pièce 17	9	Identifiant : ZPSO-020 Description : Ragréage Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : R26-DAAT	R26-DAAT	Idem photo : R26-DAAT
Pièce 18	10	Identifiant : ZPSO-020 Description : Ragréage Résultat : Absence d'amiante	Oui Pièce 18	R26-DAAT	
Pièce 19	11	Identifiant : ZPSO-020 Description : Ragréage Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : R26-DAAT	R26-DAAT	Idem photo : R26-DAAT

ZPSO-024 : Colle de carrelage + ragréage

Pièces : Pièce 7, Pièce 9

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 7	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-024 <u>Description</u> : Colle de carrelage + ragréage <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : R34-DAAT	R34-DAAT	Idem photo : R34-DAAT
Pièce 9	2	<u>Identifiant</u> : ZPSO-024 <u>Description</u> : Colle de carrelage + ragréage <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Pièce 9	R34-DAAT	

ZPSO-027 : Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragréage

Pièces : Pièce 11, Pièce 12, Pièce 13

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 11	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-027 <u>Description</u> : Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragréage <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Pièce 11	R37-DAAT	
Pièce 12	2	<u>Identifiant</u> : ZPSO-027 <u>Description</u> : Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragréage <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : R37-DAAT	R37-DAAT	Idem photo : R37-DAAT
Pièce 13	3	<u>Identifiant</u> : ZPSO-027 <u>Description</u> : Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragréage <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : R37-DAAT	R37-DAAT	Idem photo : R37-DAAT

6 - Conduits et accessoires intérieurs**ZPSO-003 : Conduit en fibres-ciment**

Pièces : Pièce 1, Pièce 10, Pièce 25

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 1	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-003 <u>Description</u> : Conduit en fibres-ciment <u>Quantification</u> : 3 U <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Oui Pièce 1	P005	
Pièce 10	2	<u>Identifiant</u> : ZPSO-003 <u>Description</u> : Conduit en fibres-ciment <u>Quantification</u> : 2 U <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005	P005	Idem photo : P005
Pièce 25	3	<u>Identifiant</u> : ZPSO-003 <u>Description</u> : Conduit en fibres-ciment <u>Quantification</u> : 1 U <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005	P005	Idem photo : P005

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques**Sans objet****8 - Équipements divers et accessoires****M005 : Calorifugeage**

Pièces : Pièce 31, Façade gauche

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 31	1	<u>Identifiant</u> : M005 <u>Description</u> : Calorifugeage <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Pièce 31	R4-DTA	
Façade gauche	2	<u>Identifiant</u> : M005 <u>Description</u> : Calorifugeage <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : R4-DTA	R4-DTA	Idem photo : R4-DTA

9 - Fondations et soubassements**Sans objet****10 - Aménagements, voiries et réseaux divers****Sans objet****Composants ne figurant pas sur la Norme NF X 46-020 d'Août 2017****Sans objet**

5.2 Récapitulatif zone par zone

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)
M001	Localisation : Pièce 29 Echantillons : P001 Description : Matériau dur, Enduit, Peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M001-2	Localisation : Pièce 29 Echantillons : P001-2 Description : Peinture, Enduit, Matériau dur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M002	Localisation : Pièce 29 Echantillons : P002 Description : Matériau dur, Enduit, Peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M002-2	Localisation : Pièce 29 Echantillons : P002-2 Description : Peinture, Enduit, Matériau dur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M003	Localisation : Pièce 6 Echantillons : P006 Description : Colle de faïence/carrelage, Carrelage, Plâtre, Peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M003-2	Localisation : Pièce 6 Echantillons : P006-2 Description : Peinture, Colle de faïence/carrelage, Carrelage, Plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M004	Localisation : Façade arrière Echantillons : R2-DTA Description : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M005	Localisation : Pièce 31; Façade gauche Echantillons : R4-DTA Description : Calorifugeage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M006	Localisation : Pièce 30 Echantillons : R7-DTA Description : Panneaux et plaques	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M007	Localisation : Pièce 31 Echantillons : R1-DAAT Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M008	Localisation : Façade avant Echantillons : R2-DAAT Description : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M009	Localisation : Façade avant Echantillons : R3-DAAT Description : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M010	Localisation : Pièce 31 Echantillons : R4-DAAT Description : Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M011	Localisation : Façade Echantillons : R5-DAAT Description : Appui de fenêtres	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M012	Localisation : Façade droite Echantillons : R6-DAAT Description : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M013	Localisation : Façade droite Echantillons : R7-DAAT Description : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M014	Localisation : Façade arrière Echantillons : R8-DAAT Description : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M015	Localisation : Façade arrière Echantillons : R9-DAAT Description : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M016	Localisation : Toiture Echantillons : R10-DAAT Description : Pisette	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M017	Localisation : Toiture Echantillons : R11-DAAT Description : Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)
M018	Localisation : Toiture Echantillons : R12-DAAT Description : Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M019	Localisation : Toiture Echantillons : R13-DAAT Description : Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M020	Localisation : Toiture Echantillons : R14-DAAT Description : Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M021	Localisation : Toiture Echantillons : R15-DAAT Description : Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M022	Localisation : Toiture Echantillons : R16-DAAT Description : Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M023	Localisation : Pièce 21 Echantillons : R25-DAAT Description : Colle de carrelage + ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M024	Localisation : Pièce 29 Echantillons : R27-DAAT Description : Colle de faïence	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M025	Localisation : Pièce 29 Echantillons : R28-DAAT Description : Colle de faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M026	Localisation : Pièce 29 Echantillons : R29-DAAT Description : Colle de carrelage + ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M027	Localisation : Pièce 29 Echantillons : R30-DAAT Description : Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-001	Localisation : Pièce 1; Pièce 5; Pièce 15; Pièce 16; Pièce 17; Pièce 18; Pièce 19 Echantillons : P003 Description : Enduit, Plâtre, Peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-001-2	Localisation : Pièce 1; Pièce 5; Pièce 15; Pièce 16; Pièce 17; Pièce 18; Pièce 19 Echantillons : P003-2 Description : Peinture, Enduit, Plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-002	Localisation : Pièce 1; Pièce 5; Pièce 15; Pièce 16; Pièce 17; Pièce 18; Pièce 19 Echantillons : P004 Description : Matériau dur, Enduit, Peintures	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-002-2	Localisation : Pièce 1; Pièce 5; Pièce 15; Pièce 16; Pièce 17; Pièce 18; Pièce 19 Echantillons : P004-2 Description : Peintures, Enduit, Matériau dur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-003	Localisation : Pièce 1; Pièce 10; Pièce 25 Echantillons : P005 Description : Conduit en fibres-ciment	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-004	Localisation : Pièce 6; Pièce 8; Pièce 11; Pièce 12; Pièce 13 Echantillons : P007 Description : Enduit, Plâtre, Peinture souple	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-004-2	Localisation : Pièce 6; Pièce 8; Pièce 11; Pièce 12; Pièce 13 Echantillons : P007-2 Description : Peinture souple, Enduit, Plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-005	Localisation : Pièce 6; Pièce 8; Pièce 11; Pièce 12; Pièce 13 Echantillons : P008 Description : Enduit, Matériau dur, Peintures	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-005-2	Localisation : Pièce 6; Pièce 8; Pièce 11; Pièce 12; Pièce 13 Echantillons : P008-2 Description : Peintures, Enduit, Matériau dur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-006	Localisation : Pièce 3; Pièce 4 Echantillons : P009 Description : Enduit, Plâtre, Peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)
ZPSO-006-2	Localisation : Pièce 3; Pièce 4 Echantillons : P009-2 Description : Peinture, Enduit, Plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-007	Localisation : Pièce 3; Pièce 4 Echantillons : P010 Description : Matériau dur, Enduit, Peinture souple, Peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-007-2	Localisation : Pièce 3; Pièce 4 Echantillons : P010-2 Description : Peinture souple, Peinture, Matériau dur, Enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-008	Localisation : Façade droite; Façade arrière Echantillons : R1-DTA Description : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-009	Localisation : Façade avant; Façade gauche Echantillons : R3-DTA Description : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-010	Localisation : Pièce 25; Pièce 26 Echantillons : R5-DTA Description : Panneaux et plaques	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-011	Localisation : Pièce 1; Bâtiment 0001 Echantillons : R6-DTA Description : Panneaux et plaques	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-012	Localisation : Pièce 20; Pièce 23; Pièce 24; Pièce 27; Pièce 28 Echantillons : R17-DAAT Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-013	Localisation : Pièce 20; Pièce 23; Pièce 24; Pièce 27; Pièce 28 Echantillons : R18-DAAT Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-014	Localisation : Pièce 3; Pièce 4; Pièce 20; Pièce 23; Pièce 24; Pièce 27; Pièce 28 Echantillons : R19-DAAT Description : Colle de plinthe	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-015	Localisation : Pièce 3; Pièce 4; Pièce 20; Pièce 23; Pièce 24; Pièce 27; Pièce 28 Echantillons : R20-DAAT Description : Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-016	Localisation : Pièce 21; Pièce 22; Pièce 25; Pièce 26 Echantillons : R21-DAAT Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-017	Localisation : Pièce 21; Pièce 22; Pièce 25; Pièce 26 Echantillons : R22-DAAT Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-018	Localisation : Pièce 8; Pièce 21; Pièce 22; Pièce 25; Pièce 26 Echantillons : R23-DAAT Description : Colle de faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-019	Localisation : Pièce 6; Pièce 22; Pièce 25; Pièce 26 Echantillons : R24-DAAT Description : Colle de plinthe	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-020	Localisation : Pièce 1; Pièce 2; Pièce 5; Pièce 7; Pièce 10; Pièce 14; Pièce 15; Pièce 16; Pièce 17; Pièce 18; Pièce 19 Echantillons : R26-DAAT Description : Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-021	Localisation : Pièce 7; Pièce 9; Pièce 14 Echantillons : R31-DAAT Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-022	Localisation : Pièce 7; Pièce 9; Pièce 10; Pièce 14; Pièce 30 Echantillons : R32-DAAT Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-023	Localisation : Pièce 7; Pièce 9 Echantillons : R33-DAAT Description : Colle de plinthe	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-024	Localisation : Pièce 7; Pièce 9 Echantillons : R34-DAAT Description : Colle de carrelage + ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)
ZPSO-025	<u>Localisation</u> : Pièce 11; Pièce 12; Pièce 13 <u>Echantillons</u> : R35-DAAT <u>Description</u> : Colle de faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-026	<u>Localisation</u> : Pièce 11; Pièce 12; Pièce 13 <u>Echantillons</u> : R36-DAAT <u>Description</u> : Colle de plinthe	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-027	<u>Localisation</u> : Pièce 11; Pièce 12; Pièce 13 <u>Echantillons</u> : R37-DAAT <u>Description</u> : Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-028	<u>Localisation</u> : Pièce 19; Pièce 29 <u>Echantillons</u> : R38-DAAT <u>Description</u> : Colle de plinthe	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)


6. – Signatures

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **I.Cert - Centre Alphasys - Bâtiment K - Parc d'affaires - Espace Performance 35760 SAINT GREGOIRE** (détail sur www.info-certif.fr)

Fait à **Saint Pierre de La Réunion**, le **08/04/2024**

Par : **PAVY Thomas**

EXID
Apt 3 - 6, Allée Watson
97410 SAINT-PIERRE
Tél: 02 62 88 06 42 / sarlexid@gmail.com
RC 503226334



ANNEXES

Au rapport de mission de repérage n° 24/EXID/0320_2915

Informations conformes à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

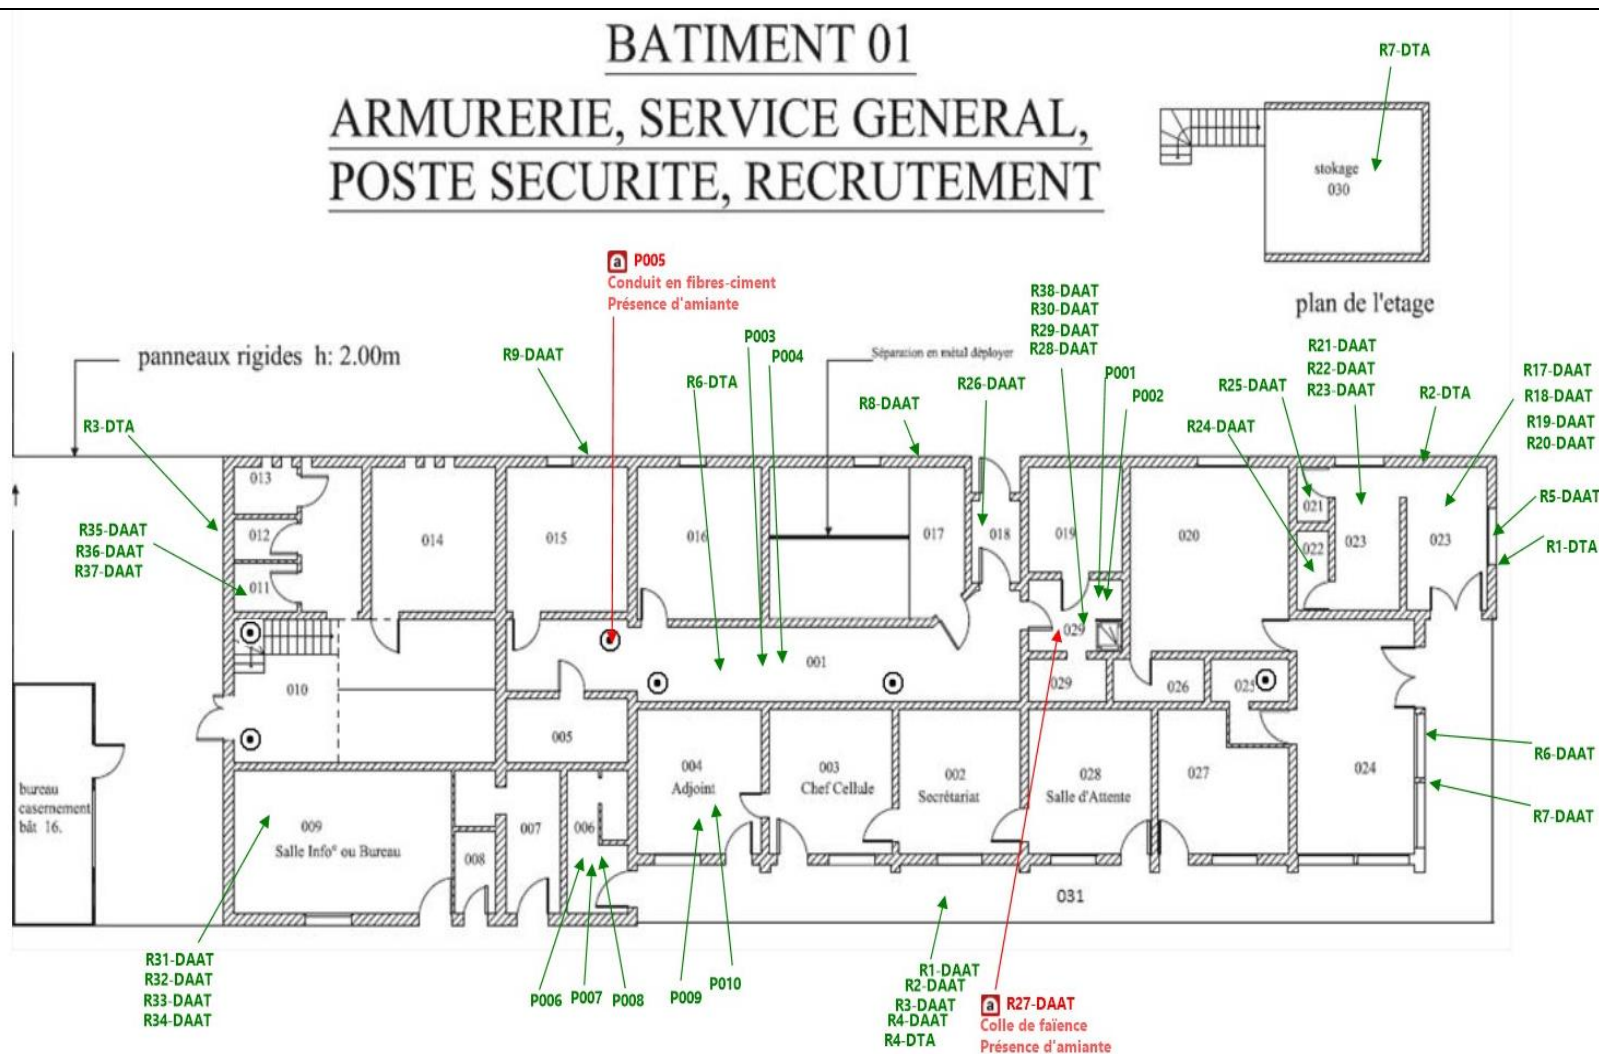
Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

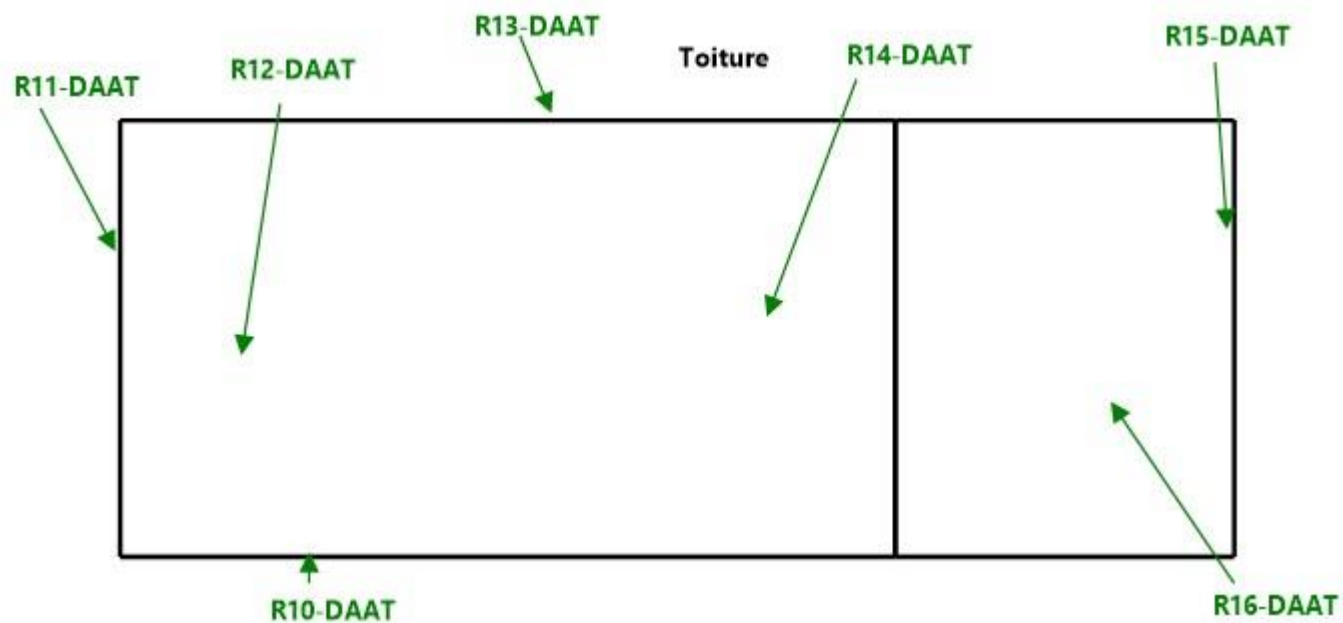
Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

Sommaire des annexes**7 Annexes****7.1 Schéma de repérage****7.2 Rapports d'essais****7.3 Grilles réglementaires d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante****7.4 Conséquences réglementaires et recommandations****7.5 Recommandations générales de sécurité****7.6 Documents annexés au présent rapport**

7.1 - Annexe - Schéma de repérage



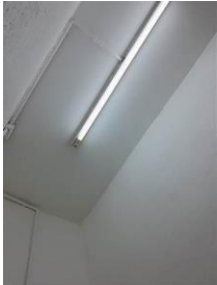
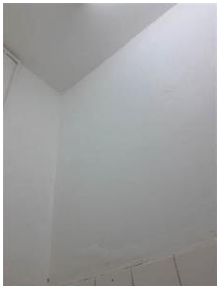
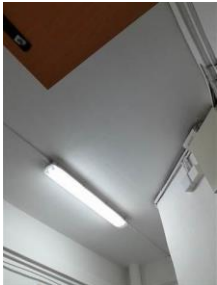
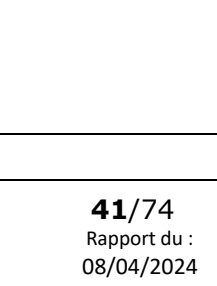
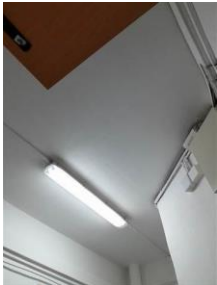
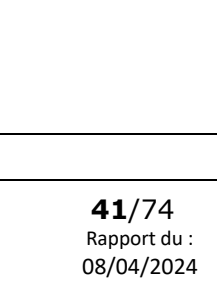


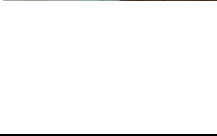
Légende

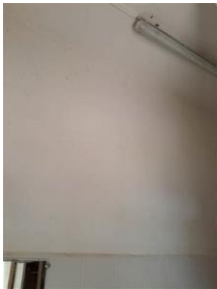
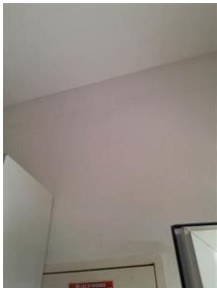
	Conduit fibro-ciment		Dalles de sol	Nom du propriétaire : RSMA-R Adresse du bien : Bâtiment 0001 Quartier SUACOT - BP 382 97448 SAINT PIERRE CEDEX (France)
	Coffrage perdu en fibro-ciment		Carrelage	
	Brides		Colle plinthe	
	Dépôt de Matériaux contenant de l'amiante		Dalles de faux-plafond	
	Matériau ou produit sur lequel un doute persiste		Revêtement bitumineux	
	Présence d'amiante			

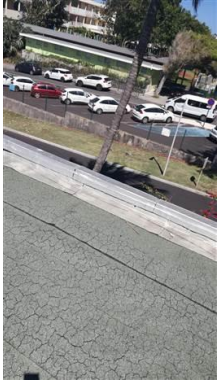
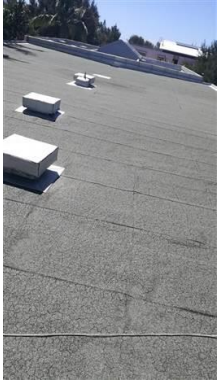
7.2 - Annexe - Rapports d'essais

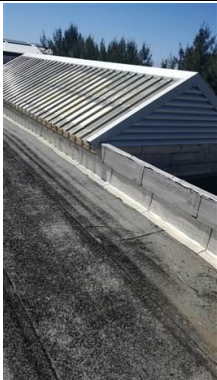
Identification des échantillons prélevés :

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M001-P001	Pièce 29	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Matériau dur, Enduit, Peinture Commentaires prélèvement: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Envoyé au labo en tant que : Enduit à base de ciment lissé ou taloché Réf. laboratoire: 24FP004830-001 Commentaires Laboratoire: Matériau dur, Enduit, Peinture:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M001-2-P001-2	Pièce 29	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Peinture, Enduit, Matériau dur Commentaires prélèvement: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Envoyé au labo en tant que : Enduit à base de ciment lissé ou taloché Réf. laboratoire: 24FP004830-001 Commentaires Laboratoire: Peinture, Enduit, Matériau dur:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M002-P002	Pièce 29	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Matériau dur, Enduit, Peinture Commentaires prélèvement: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Envoyé au labo en tant que : Enduit à base de ciment lissé ou taloché Réf. laboratoire: 24FP004830-002 Commentaires Laboratoire: Matériau dur, Enduit, Peinture:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M002-2-P002-2	Pièce 29	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Peinture, Enduit, Matériau dur Commentaires prélèvement: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Envoyé au labo en tant que : Enduit à base de ciment lissé ou taloché Réf. laboratoire: 24FP004830-002 Commentaires Laboratoire: Peinture, Enduit, Matériau dur:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-001-P003	Pièce 1	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit, Plâtre, Peinture Matériau présent dans les pièces: Pièce 1, Pièce 5, Pièce 15, Pièce 16, Pièce 17, Pièce 18, Pièce 19 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Envoyé au labo en tant que : Enduit à base de ciment lissé ou taloché Réf. laboratoire: 24FP004830-003 Commentaires Laboratoire: Enduit, Plâtre, Peinture:MET Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-001-2-P003-2	Pièce 1	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Peinture, Enduit, Plâtre Matériau présent dans les pièces: Pièce 1, Pièce 5, Pièce 15, Pièce 16, Pièce 17, Pièce 18, Pièce 19 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Envoyé au labo en tant que : Enduit à base de ciment lissé ou taloché Réf. laboratoire: 24FP004830-003 Commentaires Laboratoire: Peinture, Enduit, Plâtre:MET Analyse à réaliser: 1 couche	

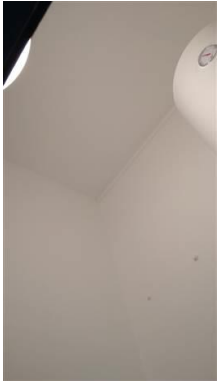
Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO-002-P004	Pièce 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Matériau dur, Enduit, Peintures Matériau présent dans les pièces: Pièce 1, Pièce 5, Pièce 15, Pièce 16, Pièce 17, Pièce 18, Pièce 19 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Envoyé au labo en tant que : Enduit à base de ciment lissé ou taloché Réf. laboratoire: 24FP004830-004 Commentaires Laboratoire: Matériau dur, Enduit, Peintures:MET Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-002-2-P004-2	Pièce 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Peintures, Enduit, Matériau dur Matériau présent dans les pièces: Pièce 1, Pièce 5, Pièce 15, Pièce 16, Pièce 17, Pièce 18, Pièce 19 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Envoyé au labo en tant que : Enduit à base de ciment lissé ou taloché Réf. laboratoire: 24FP004830-004 Commentaires Laboratoire: Peintures, Enduit, Matériau dur:MET Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-003-P005	Pièce 1	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduit en fibres-ciment	Conduit en fibres-ciment Matériau présent dans les pièces: Pièce 1, Pièce 10, Pièce 25 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Conduit en fibres-ciment Réf. laboratoire: 24FP004830-005 Commentaires Laboratoire: Plaque dure fibreuse, Peintures souples:MOLP Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M003-P006	Pièce 6	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence + faïence	Colle de faïence/carrelage, Carrelage, Plâtre, Peinture Commentaires prélèvement: Colle de faïence + faïence Envoyé au labo en tant que : Colle de faïence + faïence Réf. laboratoire: 24FP004830-006 Commentaires Laboratoire: Colle de faïence/carrelage, Carrelage, Plâtre, Peinture:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M003-2-P006-2	Pièce 6	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence + faïence	Peinture, Colle de faïence/carrelage, Carrelage, Plâtre Commentaires prélèvement: Colle de faïence + faïence Envoyé au labo en tant que : Colle de faïence + faïence Réf. laboratoire: 24FP004830-006 Commentaires Laboratoire: Peinture, Colle de faïence/carrelage, Carrelage, Plâtre:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-004-P007	Pièce 6	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit, Plâtre, Peinture souple Matériau présent dans les pièces: Pièce 6, Pièce 8, Pièce 11, Pièce 12, Pièce 13 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Envoyé au labo en tant que : Enduit à base de ciment lissé ou taloché Réf. laboratoire: 24FP004830-007 Commentaires Laboratoire: Enduit, Plâtre, Peinture souple:MET Analyse à réaliser: 1 couche	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO-004-2-P007-2	Pièce 6	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Peinture souple, Enduit, Plâtre Matériau présent dans les pièces: Pièce 6, Pièce 8, Pièce 11, Pièce 12, Pièce 13 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Envoyé au labo en tant que : Enduit à base de ciment lissé ou taloché Réf. laboratoire: 24FP004830-007 Commentaires Laboratoire: Peinture souple, Enduit, Plâtre:MET Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-005-P008	Pièce 6	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit, Matériau dur, Peintures Matériau présent dans les pièces: Pièce 6, Pièce 8, Pièce 11, Pièce 12, Pièce 13 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Envoyé au labo en tant que : Enduit à base de ciment lissé ou taloché Réf. laboratoire: 24FP004830-008 Commentaires Laboratoire: Enduit, Matériau dur, Peintures:MET Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-005-2-P008-2	Pièce 6	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Peintures, Enduit, Matériau dur Matériau présent dans les pièces: Pièce 6, Pièce 8, Pièce 11, Pièce 12, Pièce 13 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Envoyé au labo en tant que : Enduit à base de ciment lissé ou taloché Réf. laboratoire: 24FP004830-008 Commentaires Laboratoire: Peintures, Enduit, Matériau dur:MET Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-006-P009	Pièce 4	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit, Plâtre, Peinture Matériau présent dans les pièces: Pièce 3, Pièce 4 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Envoyé au labo en tant que : Enduit à base de ciment lissé ou taloché Réf. laboratoire: 24FP004830-009 Commentaires Laboratoire: Enduit, Plâtre, Peinture:MET Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-006-2-P009-2	Pièce 4	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Peinture, Enduit, Plâtre Matériau présent dans les pièces: Pièce 3, Pièce 4 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Envoyé au labo en tant que : Enduit à base de ciment lissé ou taloché Réf. laboratoire: 24FP004830-009 Commentaires Laboratoire: Peinture, Enduit, Plâtre:MET Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-007-P010	Pièce 4	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Matériau dur, Enduit, Peinture souple, Peinture Matériau présent dans les pièces: Pièce 3, Pièce 4 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Envoyé au labo en tant que : Enduit à base de ciment lissé ou taloché Réf. laboratoire: 24FP004830-010 Commentaires Laboratoire: Matériau dur, Enduit, Peinture souple, Peinture:MET Analyse à réaliser: 1 couche	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO-007-2-P010-2	Pièce 4	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Peinture souple, Peinture, Matériau dur, Enduit Matériau présent dans les pièces: Pièce 3, Pièce 4 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Envoyé au labo en tant que : Enduit à base de ciment lissé ou taloché Réf. laboratoire: 24FP004830-010 Commentaires Laboratoire: Peinture souple, Peinture, Matériau dur, Enduit:MET Analyse à réaliser: 1 couche	
M016-R10-DAAT	Toiture	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Éléments associés à la toiture	Pisette	Pisette Réf. laboratoire: IT381904-3265 Analyse à réaliser: 1 couche	
M017-R11-DAAT	Toiture	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...) Réf. laboratoire: IT381904-3266 Analyse à réaliser: 1 couche	
M018-R12-DAAT	Toiture	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) Réf. laboratoire: IT381904-3267 Analyse à réaliser: 1 couche	

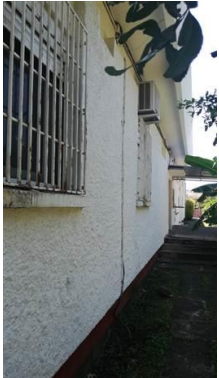
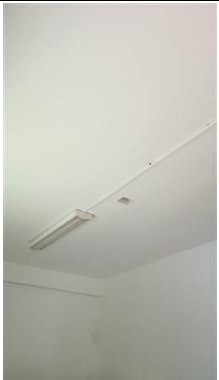
Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M019-R13-DAAT	Toiture	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...) Réf. laboratoire: IT381904-3268 Analyse à réaliser: 1 couche	
M020-R14-DAAT	Toiture	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) Réf. laboratoire: IT381904-3269 Analyse à réaliser: 1 couche	
M021-R15-DAAT	Toiture	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...) Réf. laboratoire: IT381904-3270 Analyse à réaliser: 1 couche	
M022-R16-DAAT	Toiture	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) Réf. laboratoire: IT381904-3271 Analyse à réaliser: 1 couche	

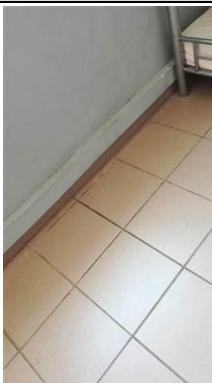
Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO-012-R17-DAAT	Pièce 23	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché Matériau présent dans les pièces: Pièce 20, Pièce 23, Pièce 24, Pièce 27, Pièce 28 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Réf. laboratoire: IT381904-3272 Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-013-R18-DAAT	Pièce 23	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché Matériau présent dans les pièces: Pièce 20, Pièce 23, Pièce 24, Pièce 27, Pièce 28 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Réf. laboratoire: IT381904-3273 Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-014-R19-DAAT	Pièce 23	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthe	Colle de plinthe Matériau présent dans les pièces: Pièce 3, Pièce 4, Pièce 20, Pièce 23, Pièce 24, Pièce 27, Pièce 28 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Colle de plinthe Réf. laboratoire: IT381904-3274 Analyse à réaliser: 1 couche	
M007-R1-DAAT	Pièce 31	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché Réf. laboratoire: IT381904-3256 Analyse à réaliser: 1 couche	

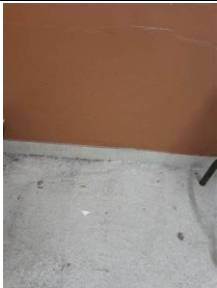
Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO-008-R1-DTA	Façade droite	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Matériau présent dans les pièces: Façade droite, Façade arrière Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Réf. laboratoire: IT071811-29541 Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-015-R20-DAAT	Pièce 23	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragréage	Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragréage Matériau présent dans les pièces: Pièce 3, Pièce 4, Pièce 20, Pièce 23, Pièce 24, Pièce 27, Pièce 28 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragréage Réf. laboratoire: IT381904-3275 Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO-016-R21-DAAT	Pièce 21	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché Matériau présent dans les pièces: Pièce 21, Pièce 22, Pièce 25, Pièce 26 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Réf. laboratoire: IT381904-3276 Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-017-R22-DAAT	Pièce 21	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché Matériau présent dans les pièces: Pièce 21, Pièce 22, Pièce 25, Pièce 26 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Réf. laboratoire: IT381904-3277 Analyse à réaliser: 1 couche	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO-018-R23-DAAT	Pièce 21	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Colle de faïence Matériau présent dans les pièces: Pièce 8, Pièce 21, Pièce 22, Pièce 25, Pièce 26 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Colle de faïence Réf. laboratoire: IT381904-3278 Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-019-R24-DAAT	Pièce 22	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthe	Colle de plinthe Matériau présent dans les pièces: Pièce 6, Pièce 22, Pièce 25, Pièce 26 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Colle de plinthe Réf. laboratoire: IT381904-3279 Analyse à réaliser: 1 couche	
M023-R25-DAAT	Pièce 21	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage + ragréage	Colle de carrelage + ragréage Réf. laboratoire: IT381904-3280 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
ZPSO-020-R26-DAAT	Pièce 18	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	Ragréage Matériau présent dans les pièces: Pièce 1, Pièce 2, Pièce 5, Pièce 7, Pièce 10, Pièce 14, Pièce 15, Pièce 16, Pièce 17, Pièce 18, Pièce 19 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Ragréage Réf. laboratoire: IT381904-3281 Analyse à réaliser: 1 couche	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M024-R27-DAAT	Pièce 29	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Colle de faïence Réf. laboratoire: IT381904-3282 Commentaires Laboratoire: Colle grise / Couche plâtreuse blanche / Peinture Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M025-R28-DAAT	Pièce 29	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Colle de faïence Réf. laboratoire: IT381904-3282 Analyse à réaliser: Toutes les couches mélangées	
M026-R29-DAAT	Pièce 29	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage + ragréage	Colle de carrelage + ragréage Réf. laboratoire: IT381904-3284 Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
M008-R2-DAAT	Façade avant	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Réf. laboratoire: IT381904-3257 Analyse à réaliser: 1 couche	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M004-R2-DTA	Façade arrière	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Réf. laboratoire: IT071811-29542 Analyse à réaliser: 1 couche	
M027-R30-DAAT	Pièce 29	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	Ragréage Réf. laboratoire: IT381904-3285 Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO-021-R31-DAAT	Pièce 9	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché Matériau présent dans les pièces: Pièce 7, Pièce 9, Pièce 14 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Réf. laboratoire: IT381904-3286 Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-022-R32-DAAT	Pièce 9	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché Matériau présent dans les pièces: Pièce 7, Pièce 9, Pièce 10, Pièce 14, Pièce 30 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Réf. laboratoire: IT381904-3287 Analyse à réaliser: 1 couche	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO-023-R33-DAAT	Pièce 9	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthe	Colle de plinthe Matériau présent dans les pièces: Pièce 7, Pièce 9 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Colle de plinthe Réf. laboratoire: IT381904-3288 Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-024-R34-DAAT	Pièce 9	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage + ragréage	Colle de carrelage + ragréage Matériau présent dans les pièces: Pièce 7, Pièce 9 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Colle de carrelage + ragréage Réf. laboratoire: IT381904-3289 Analyse à réaliser: Non connu	
ZPSO-025-R35-DAAT	Pièce 11	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Colle de faïence Matériau présent dans les pièces: Pièce 11, Pièce 12, Pièce 13 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Colle de faïence Réf. laboratoire: IT381904-3290 Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-026-R36-DAAT	Pièce 11	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthe	Colle de plinthe Matériau présent dans les pièces: Pièce 11, Pièce 12, Pièce 13 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Colle de plinthe Réf. laboratoire: IT381904-3291 Analyse à réaliser: 1 couche	


Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO-027-R37-DAAT	Pièce 11	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragréage	Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragréage Matériau présent dans les pièces: Pièce 11, Pièce 12, Pièce 13 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragréage Réf. laboratoire: IT381904-3292 Analyse à réaliser: Non connu	
ZPSO-028-R38-DAAT	Pièce 29	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthe	Colle de plinthe Matériau présent dans les pièces: Pièce 19, Pièce 29 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Colle de plinthe Réf. laboratoire: IT381904-3293 Analyse à réaliser: 1 couche	
M009-R3-DAAT	Façade avant	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Réf. laboratoire: IT381904-3258 Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-009-R3-DTA	Façade gauche	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Matériau présent dans les pièces: Façade avant, Façade gauche Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Réf. laboratoire: IT071811-29543 Analyse à réaliser: 1 couche	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M010-R4-DAAT	Pièce 31	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	Ragréage Réf. laboratoire: IT381904-3259 Analyse à réaliser: 1 couche	
M005-R4-DTA	Pièce 31	8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Calorifugeage	Calorifugeage Matériau présent dans les pièces: Pièce 31, Façade gauche Réf. laboratoire: IT071811-29544 Analyse à réaliser: 1 couche	
M011-R5-DAAT	Façade	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Appui de fenêtres	Appui de fenêtres Réf. laboratoire: IT381904-3260 Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-010-R5-DTA	Pièce 25	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Panneaux et plaques Matériau présent dans les pièces: Pièce 25, Pièce 26 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Panneaux et plaques Réf. laboratoire: IT071811-29545 Analyse à réaliser: 1 couche	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M012-R6-DAAT	Façade droite	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Réf. laboratoire: IT381904-3261 Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-011-R6-DTA	Pièce 1	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Panneaux et plaques Matériau présent dans les pièces: Pièce 1, Bâtiment 0001 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Panneaux et plaques Réf. laboratoire: IT071811-29546 Analyse à réaliser: 1 couche	
M013-R7-DAAT	Façade droite	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Réf. laboratoire: IT381904-3262 Analyse à réaliser: 1 couche	
M006-R7-DTA	Pièce 30	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Panneaux et plaques Réf. laboratoire: IT071811-29547 Analyse à réaliser: 1 couche	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M014-R8-DAAT	Façade arrière	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Réf. laboratoire: IT381904-3263 Analyse à réaliser: 1 couche	
M015-R9-DAAT	Façade arrière	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Réf. laboratoire: IT381904-3264 Analyse à réaliser: 1 couche	

Copie des rapports d'essais :

RAPPORT D'ESSAI N° 24FP004830
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX


Client : EXID EXID 6 allée Watson 97410 Saint Pierre	Référence FlashLab : 24FP004830 Référence client : 24/EXID/0320_2915 Adresse du site : Batiment 0001 Quartier SUACOT - BP 382 97448 SAINT PIERRE CEDEX France	Date de réception : 22/03/2024 Edition du rapport : 03/04/2024 à 10:13
---	--	---

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation		Analyse		Résultat
		Nb	Traitement	Nb	Méthode	
Référence échantillon FlashLab : 24FP004830-001 Référence échantillon client : P001 - Enduit à base de ciment lisse ou taloche Localisation : Piece 29 # Observation(s) : Certains composants de l'échantillon sont friables et incorporés dans d'autres composants non décontaminables.						
# Matériau dur, Enduit, Peinture, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META gpogossian	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture, Enduit, Matériau dur, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META gpogossian	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 24FP004830-002 Référence échantillon client : P002 - Enduit à base de ciment lisse ou taloche Localisation : Piece 29 # Observation(s) : Certains composants de l'échantillon sont friables et incorporés dans d'autres composants non décontaminables.						
# Matériau dur, Enduit, Peinture, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META gpogossian	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture, Enduit, Matériau dur, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META gpogossian	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

N/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat.
La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Sauf indication contraire en observation, chaque échantillon est considéré apte à être préparé.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'annexe du 1er octobre 2019 modifié par l'annexe du 26 décembre 2019.
*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

R-PRR-FOR-1-11

1/5



Client : EXID EXID 6 allée Watson 97410 Saint Pierre	Référence FlashLab : 24FP004830 Référence client : 24/EXID/0320_2915 Adresse du site : Batiment 0001 Quartier SUACOT - BP 382 97448 SAINT PIERRE CEDEX France	Date de réception : 22/03/2024 Edition du rapport : 03/04/2024 à 10:13
---	--	---

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation		Analyse		Résultat
		Nb	Traitement	Nb	Méthode	
Référence échantillon FlashLab : 24FP004830-003 Référence échantillon client : P003 - Enduit à base de ciment lisse ou taloche Localisation : Piece 1 # Observation(s) : Certains composants de l'échantillon sont friables et incorporés dans d'autres composants non décontaminables.						
# Enduit, Plâtre, Peinture, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META gpogossian	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture, Enduit, Plâtre, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META gpogossian	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 24FP004830-004 Référence échantillon client : P004 - Enduit à base de ciment lisse ou taloche Localisation : Piece 1 # Observation(s) : Certains composants de l'échantillon sont friables et incorporés dans d'autres composants non décontaminables.						
# Matériau dur, Enduit, Peintures, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META gpogossian	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peintures, Enduit, Matériau dur, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META gpogossian	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 24FP004830-005 Référence échantillon client : P005 - Conduit en fibres-ciment Localisation : Piece 1 # Observation(s) : Certains composants de l'échantillon sont friables et incorporés dans d'autres composants non décontaminables. Plaque dure fibreuse : est le matériau dans lequel sont localisées les fibres, il en résulte que l'ensemble des phases peut être contaminé						
# Plaque dure fibreuse, Peintures souples, Indissociables	# Matériau granuleux, Matériau synthétique	#2	N/A	#2	# MOLP gpanitzer	# Présence d'amiante de type Chrysotile

N/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat.
La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Sauf indication contraire en observation, chaque échantillon est considéré apte à être préparé.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'annexe du 1er octobre 2019 modifié par l'annexe du 26 décembre 2019.
*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

R-PRR-FOR-1-11

2/5

Client : EXID EXID 6 allée Watson 97410 Saint Pierre	Référence FlashLab : 24FP004830 Référence client : 24/EXID/0320_2915 Adresse du site : Batiment 0001 Quartier SUACOT - BP 382 97448 SAINT PIERRE CEDEX France	Date de réception : 22/03/2024 Edition du rapport : 03/04/2024 à 10:13
--	---	---

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation		Analyse			Résultat
		Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon FlashLab : 24FP004830-006 Référence échantillon client : P005 - Colle de faïence + faïence Localisation : Piece 6 # Observation(s) : Certains composants de l'échantillon sont friables et incorporés dans d'autres composants non décontaminables.							
# Colle de faïence/carrelage, Carrelage, Plâtre, Peinture, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	gpogossian	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture, Colle de faïence/carrelage, Carrelage, Plâtre, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	gpogossian	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 24FP004830-007 Référence échantillon client : P007 - Enduit à base de ciment lisse ou taloche Localisation : Piece 6 # Observation(s) : Certains composants de l'échantillon sont friables et incorporés dans d'autres composants non décontaminables. Ciment absence.							
# Enduit, Plâtre, Peinture souple, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	gpogossian	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture souple, Enduit, Plâtre, Indissociables	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	gpogossian	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 24FP004830-008 Référence échantillon client : P008 - Enduit à base de ciment lisse ou taloche Localisation : Piece 6 # Observation(s) : Certains composants de l'échantillon sont friables et incorporés dans d'autres composants non décontaminables. Matériau dur : quantité insuffisante.							
# Enduit, Matériau dur, Peintures, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	gpogossian	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peintures, Enduit, Matériau dur, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	gpogossian	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

N/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat.
La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Sauf indication contraire en observation, chaque échantillon est considéré apte à être préparé.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'annexe du 1er octobre 2019 modifié par l'annexe du 26 décembre 2019.
*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

R-PRR-FOR-1-11

3/5

Client : EXID EXID 6 allée Watson 97410 Saint Pierre	Référence FlashLab : 24FP004830 Référence client : 24/EXID/0320_2915 Adresse du site : Batiment 0001 Quartier SUACOT - BP 382 97448 SAINT PIERRE CEDEX France	Date de réception : 22/03/2024 Edition du rapport : 03/04/2024 à 10:13
--	---	---

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation		Analyse			Résultat
		Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon FlashLab : 24FP004830-009 Référence échantillon client : P009 - Enduit à base de ciment lisse ou taloché Localisation : Piece 4 # Observation(s) : Certains composants de l'échantillon sont friables et incorporés dans d'autres composants non décontaminables. Ciment absence.							
# Enduit, Plâtre, Peinture, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	gpogossian	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture, Enduit, Plâtre, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	gpogossian	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 24FP004830-010 Référence échantillon client : P010 - Enduit à base de ciment lisse ou taloché Localisation : Piece 4 # Observation(s) : Certains composants de l'échantillon sont friables et incorporés dans d'autres composants non décontaminables. Matériau dur : quantité insuffisante.							
# Matériau dur, Enduit, Peinture souple, Peinture, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	gpogossian	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture souple, Peinture, Matériau dur, Enduit, Indissociables	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	gpogossian	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

N/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat.
La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Sauf indication contraire en observation, chaque échantillon est considéré apte à être préparé.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'annexe du 1er octobre 2019 modifié par l'annexe du 26 décembre 2019.
*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

R-PRR-FOR-1-11

4/5



Client : EXID EXID 6 allée Watson 97410 Saint Pierre	Référence FlashLab : 24FP004830 Référence client : 24/EXID/0320_2915 Adresse du site : Batiment 0001 Quartier SUACOT - BP 382 97448 SAINT PIERRE CEDEX France	Date de réception : 22/03/2024 Edition du rapport : 03/04/2024 à 10:13
--	---	---

Méthodes de préparation et d'analyse pour la recherche de fibres d'amiante dans les matériaux et produits :

Préparation MOLP (Microscopie Optique à Lumière Polarisée) selon la méthode interne R-RAN-MOP-1-4 et analyse MOLP selon le guide HSG 248 - Appendice 2.

Préparation META (Microscopie Electronique à Transmission Analytique) selon les méthodes internes R-RPP-MOP-1-4 et R-RPP-MOP-1-5, et analyse META selon la norme NF X43-050.

** MOLP: L'échantillon objet de l'essai peut éventuellement contenir une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection.

** META: L'échantillon objet de l'essai peut éventuellement contenir une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : BUI Thanh Phuoc
Expert Technique



N/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat.

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.

Sauf indication contraire en observation, chaque échantillon est considéré apte à être préparé.

Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'annexe du 1er octobre 2019 modifiée par l'annexe du 28 décembre 2019.

*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-119542 EN DATE DU 20/11/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : EXID 39 rue Victor Le Vigoureux 97410 SAINT PIERRE	Réf. Commande ITGA : IT0718-119542 Réf. Commande Client : SUACOT/RSMAR/BAT 01
---	--

Prélevement(s) : Reçu au laboratoire le : 16/11/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

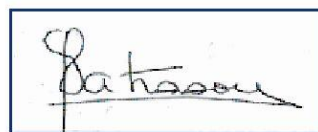
- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
 - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : SUACOT/RSMAR/BAT 01 Réf échantillon client : 0001 - R1/FACADE DROITE AR - ENDUIT PEINTURE BEIGE			Réf échantillon ITGA : IT071811-29541 Description ITGA : Enduit beige en vrac / Peinture / Matériau gris en vrac	
Enduit beige en vrac + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	META (1)	1	20/11/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : SUACOT/RSMAR/BAT 01 Réf échantillon client : 0002 - R2/FACADE AR - ENDUIT PEINTURE BLANC			Réf échantillon ITGA : IT071811-29542 Description ITGA : Enduit beige en vrac / Peintures multiples / Matériau compact gris	
Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable + matériau compact gris	META (1)	1	20/11/2018	Amiante non détecté / -

Validé par : Gwladys PATISSOU - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 06

Page 1/2

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT071811-29542 EN DATE DU 20/11/2018

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : SUACOT/RSMAR/BAT 01 Réf échantillon client : 0003 - R3/FACADE G/ FACADE AVANT - ENDUIT PEINTURE BLANC			Réf échantillon ITGA : IT071811-29543 Description ITGA : Enduit beige en vrac / Peinture / Matériau gris en vrac	
▸ Enduit beige en vrac + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	META (1)	1	20/11/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : SUACOT/RSMAR/BAT 01 Réf échantillon client : 0004 - R4/LOCAL 31/FACADE G - CLIMATISEUR			Réf échantillon ITGA : IT071811-29544 Description ITGA : Matériau noir en mousse / Peinture en faible quantité avec poussières	
▸ Matériau noir en mousse + peinture en faible quantité avec poussières non séparable	META (2)	1	19/11/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : SUACOT/RSMAR/BAT 01 Réf échantillon client : 0005 - R5/LOCAL 025/026 - FAUX PLAFOND			Réf échantillon ITGA : IT071811-29545 Description ITGA : Matériau fibreux avec paillettes avec poussières / Peinture blanche	
▸ Matériau fibreux avec paillettes avec poussières + peinture blanche non séparable	META (1)	3	20/11/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : SUACOT/RSMAR/BAT 01 Réf échantillon client : 0006 - R6/LOCAL 01/01 - FAUX PLAFOND			Réf échantillon ITGA : IT071811-29546 Description ITGA : Matériau en polystyrène / Colle polymère beige	
▸ Matériau en polystyrène + colle polymère beige	META (2)	1	19/11/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : SUACOT/RSMAR/BAT 01 Réf échantillon client : 0007 - R7/LOCAL 30 - FAUX PLAFOND			Réf échantillon ITGA : IT071811-29547 Description ITGA : Matériau fibreux jaune avec poussières / Couche fibreuse blanche / Peinture blanche	
▸ Matériau fibreux jaune avec poussières + couche fibreuse blanche non séparable + peinture blanche non séparable	META (1)	1	20/11/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 06

Page 2/2



www.itga.fr

Accréditation n° 1-6090

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-34652 EN DATE DU 17/04/2019

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : EXID 39 rue Victor Le Vigoureux 97410 SAINT PIERRE	Réf. Commande ITGA : IT0719-34652 Réf. Commande Client : RSMAR - SUACOT - BAT 01 - EL
---	--

Prélevement(s) : Reçu au laboratoire le : 10/04/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
 - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

ou

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : RSMAR - SUACOT - BAT 01 - EL Réf échantillon client : N°0001 - LOCAL 31 - ENDUIT PLAFOND JAUNE				Réf échantillon ITGA : IT381904-3256 Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac
Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	17/04/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : RSMAR - SUACOT - BAT 01 - EL Réf échantillon client : N°0002 - R2/ FACADE AV - ENDUIT PEINTURE JAUNE				Réf échantillon ITGA : IT381904-3257 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris	META (1)	1	17/04/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : RSMAR - SUACOT - BAT 01 - EL Réf échantillon client : N°0003 - R3/ FACADE AV - ENDUIT PEINTURE ROUGE				Réf échantillon ITGA : IT381904-3258 Description ITGA : Peintures multiples / Enduit compact grs
Peintures multiples + enduit compact gris	META (1)	1	17/04/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : RSMAR - SUACOT - BAT 01 - EL Réf échantillon client : N°0004 - R4/ LOCAL 31 - RAGREAGE				Réf échantillon ITGA : IT381904-3259 Description ITGA : Ragréage gris
Ragréage gris	META (1)	1	17/04/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/6

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-34652 EN DATE DU 17/04/2019

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : RSMAR - SUACOT - BAT 01 - EL Réf échantillon client : N°0005 - R5/ FACADES - APPUI FENETRE				Réf échantillon ITGA : IT381904-3260 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau gris
► Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris	META (1)	1	17/04/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : RSMAR - SUACOT - BAT 01 - EL Réf échantillon client : N°0006 - R6/ FACADE DROITE - ENDUIT PEINTURE JAUNE				Réf échantillon ITGA : IT381904-3261 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Enduit compact gris
► Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc + enduit compact gris	META (1)	1	17/04/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : RSMAR - SUACOT - BAT 01 - EL Réf échantillon client : N°0007 - R7/ FACADE DROITE - ENDUIT PEINTURE ROUGE				Réf échantillon ITGA : IT381904-3262 Description ITGA : Peintures multiples / Enduit compact gris
► Peintures multiples + enduit compact gris	META (1)	1	17/04/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : RSMAR - SUACOT - BAT 01 - EL Réf échantillon client : N°0008 - R8/ FACADE ARRIERE - ENDUIT PEINTURE JAUNE				Réf échantillon ITGA : IT381904-3263 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris
► Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris	META (1)	1	17/04/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : RSMAR - SUACOT - BAT 01 - EL Réf échantillon client : N°0009 - R9/ FACADE ARRIERE - ENDUIT PEINTURE JAUNE				Réf échantillon ITGA : IT381904-3264 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau compact gris
► Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau compact gris	META (1)	1	17/04/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : RSMAR - SUACOT - BAT 01 - EL Réf échantillon client : N°0010 - R10/ TOITURE - PISEITE				Réf échantillon ITGA : IT381904-3265 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris
► Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris	META (1)	1	17/04/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : RSMAR - SUACOT - BAT 01 - EL Réf échantillon client : N°0011 - R11/ TOITURE - ACROTERE				Réf échantillon ITGA : IT381904-3266 Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile et poussières / Polystyrène expansé (billes) avec poussières
► Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile et poussières + polystyrène expansé (billes) avec poussières	META (2)	1	17/04/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : RSMAR - SUACOT - BAT 01 - EL Réf échantillon client : N°0012 - R12/ TOITURE - REVETEMENT BITUMINEUX				Réf échantillon ITGA : IT381904-3267 Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec gravillons avec couche en toile et poussières / Polystyrène expansé (billes) avec poussières
► Matériau bitumineux noir avec gravillons avec couche en toile et poussières + polystyrène expansé (billes) avec poussières	META (2)	1	17/04/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 2/6

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-34652 EN DATE DU 17/04/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : RSMAR - SUACOT - BAT 01 - EL Réf échantillon client : N°0013 - RI3/TOITURE - ACROTÈRE Réf échantillon ITGA : IT381904-3268 Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec gravillons et aluminium avec couche en toile et poussières / Polystyrène expansé (billes)				
▶ Matériau bitumineux noir avec gravillons et aluminium avec couche en toile et poussières + polystyrène expansé (billes)	META (2)	1	17/04/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : RSMAR - SUACOT - BAT 01 - EL Réf échantillon client : N°0014 - RI4/TOITURE - REVETEMENT BITUMINEUX Réf échantillon ITGA : IT381904-3269 Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec gravillons avec couche en toile et poussières / Polystyrène expansé (billes)				
▶ Matériau bitumineux noir avec gravillons avec couche en toile et poussières + polystyrène expansé (billes)	META (2)	1	17/04/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : RSMAR - SUACOT - BAT 01 - EL Réf échantillon client : N°0015 - RI5/TOITURE - ACROTÈRE Réf échantillon ITGA : IT381904-3270 Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche d'aluminium et poussières				
▶ Matériau bitumineux noir avec couche d'aluminium et poussières	META (2)	1	17/04/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : RSMAR - SUACOT - BAT 01 - EL Réf échantillon client : N°0016 - RI6/TOITURE - REVETEMENT BITUMINEUX Réf échantillon ITGA : IT381904-3271 Description ITGA : Revêtement bitumineux noir avec couche fibreuse et poussières				
▶ Revêtement bitumineux noir avec couche fibreuse et poussières	META (2)	1	17/04/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : RSMAR - SUACOT - BAT 01 - EL Réf échantillon client : N°0017 - RI7/LOCAL23 / 24/20/18/01/17/19/16/15/05/27/28/03/04 - ENDUIT PLAFOND BLANC Réf échantillon ITGA : IT381904-3272 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac				
▶ Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	17/04/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : RSMAR - SUACOT - BAT 01 - EL Réf échantillon client : N°0018 - RI8/LOCAL23 / 24/20/18/01/17/19/16/15/05/27/28/03/04 - ENDUIT PEINTURE GRIS BLANC Réf échantillon ITGA : IT381904-3273 Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac				
▶ Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	17/04/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : RSMAR - SUACOT - BAT 01 - EL Réf échantillon client : N°0019 - RI9/LOCAL23 / 24/20/27/28/03/04 - COLLE PLINTHE Réf échantillon ITGA : IT381904-3274 Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtrée blanche / Peinture				
▶ Carrelage + colle beige + couche plâtrée blanche non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	17/04/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : RSMAR - SUACOT - BAT 01 - EL Réf échantillon client : N°0020 - R20/LOCAL23 / 24/20/27/28/03/04 - COLLE CARRELAGE+RAGREAGE Réf échantillon ITGA : IT381904-3275 Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Ragréage gris				
▶ Carrelage + colle grise + ragréage gris non séparable	META (1)	1	17/04/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 3/6

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-34652 EN DATE DU 17/04/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : RSMAR - SUACOT - BAT 01 - EL Réf échantillon client : N°0021 - R21 / LOCAL 21 / 22/25/26/29/06/08/11/12/13 - ENDUIT PLAFOND BLANC				Réf échantillon ITGA : IT381904-3276 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris
▸ Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris	META (1)	1	17/04/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : RSMAR - SUACOT - BAT 01 - EL Réf échantillon client : N°0022 - R22 / LOCAL 21 / 22/25/26/29/06/08/11/12/13 - ENDUIT PEINTURE BLANC				Réf échantillon ITGA : IT381904-3277 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris
▸ Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris	META (1)	1	17/04/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : RSMAR - SUACOT - BAT 01 - EL Réf échantillon client : N°0023 - R23 / LOCAL 21 / 22/25/26/06/08 - COLLE FAIENCE				Réf échantillon ITGA : IT381904-3278 Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche / Peintures multiples
▸ Carrelage + colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	META (1)	1	17/04/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : RSMAR - SUACOT - BAT 01 - EL Réf échantillon client : N°0024 - R24 / LOCAL 22 / 25/26/06 - COLLE PLINTHE				Réf échantillon ITGA : IT381904-3279 Description ITGA : Colle grise hétérogène / Peinture
▸ Colle grise hétérogène + peinture non séparable	META (1)	1	17/04/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : RSMAR - SUACOT - BAT 01 - EL Réf échantillon client : N°0025 - R25 / LOCAL 21 - COLLE CARRELAGE-RAGREAGE				Réf échantillon ITGA : IT381904-3280 Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Ragréage gris en vrac / Couche plâtreuse blanche
▸ Carrelage + colle beige + ragréage gris en vrac non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	META (1)	1	17/04/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : RSMAR - SUACOT - BAT 01 - EL Réf échantillon client : N°0026 - R26 / LOCAL 18/01/17/19/16/15/05/02/07/10/14 - RAGREAGE				Réf échantillon ITGA : IT381904-3281 Description ITGA : Peinture / Ragréage gris
▸ Peinture non séparable + ragréage gris	META (1)	1	17/04/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : RSMAR - SUACOT - BAT 01 - EL Réf échantillon client : N°0027 - R27 / LOCAL 29 - COLLE FAIENCE				Réf échantillon ITGA : IT381904-3282 Description ITGA : Colle grise / Couche plâtreuse blanche / Peinture
▸ Colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	17/04/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : RSMAR - SUACOT - BAT 01 - EL Réf échantillon client : N°0028 - R28 / LOCAL 29 - COLLE FAIENCE				Réf échantillon ITGA : IT381904-3283 Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche / Peinture
▸ Carrelage + colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	17/04/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 4/6

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-34652 EN DATE DU 17/04/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : RSMAR - SUACOT - BAT 01 - EL				Réf échantillon ITGA : IT381904-3284
Réf échantillon client : N°0029 - R29/ LOCAL 29 - COLLE CARRELAGE+RAGREAGE				Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Ragrage gris / Joint cassant gris / Peinture
▸ Carrelage + colle grise + ragréage gris non séparable + joint cassant gris + peinture non séparable	META (1)	1	17/04/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : RSMAR - SUACOT - BAT 01 - EL				Réf échantillon ITGA : IT381904-3285
Réf échantillon client : N°0030 - R30/ LOCAL 29 - RAGREAGE				Description ITGA : Peintures multiples / Ragrage gris
▸ Peintures multiples non séparable + ragréage gris	META (1)	1	17/04/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : RSMAR - SUACOT - BAT 01 - EL				Réf échantillon ITGA : IT381904-3286
Réf échantillon client : N°0031 - R31/ LOCAL 9/ 07/ 14 - ENDUIT PLAFOND BLANC				Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris
▸ Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris	META (1)	1	17/04/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : RSMAR - SUACOT - BAT 01 - EL				Réf échantillon ITGA : IT381904-3287
Réf échantillon client : N°0032 - R32/ LOCALS/07/ 10/ 14/30 - ENDUIT PEINTURE GRIS				Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris
▸ Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris	META (1)	1	17/04/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : RSMAR - SUACOT - BAT 01 - EL				Réf échantillon ITGA : IT381904-3288
Réf échantillon client : N°0033 - R33/ LOCAL 09/07 - COLLE PLINTHE				Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Peinture
▸ Carrelage + colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	17/04/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : RSMAR - SUACOT - BAT 01 - EL				Réf échantillon ITGA : IT381904-3289
Réf échantillon client : N°0034 - R34/ LOCAL 09/07 - COLLE CARRELAGE+RAGREAGE				Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Ragrage gris en vrac / Couche plâtreuse blanche
▸ Carrelage + colle grise + ragréage gris en vrac non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	META (1)	1	17/04/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : RSMAR - SUACOT - BAT 01 - EL				Réf échantillon ITGA : IT381904-3290
Réf échantillon client : N°0035 - R35/ LOCAL 11 / 12/13 - COLLE FAIENCE				Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Peinture
▸ Carrelage + colle grise + peinture non séparable	META (1)	1	17/04/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : RSMAR - SUACOT - BAT 01 - EL				Réf échantillon ITGA : IT381904-3291
Réf échantillon client : N°0036 - R36/ LOCAL 11/12/13 - COLLE PLINTHE				Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Peinture
▸ Carrelage + colle grise + peinture non séparable	META (1)	1	17/04/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : RSMAR - SUACOT - BAT 01 - EL				Réf échantillon ITGA : IT381904-3292
Réf échantillon client : N°0037 - R37/ LOCAL 11 / 12/13 - COLLE CARRELAGE+RAGREAGE				Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Ragrage gris en vrac
▸ Carrelage + colle beige + ragréage gris en vrac non séparable	META (1)	1	17/04/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 5/6

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-34652 EN DATE DU 17/04/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : RSMAR - SUACOT - BAT 01 - EL		Réf échantillon ITGA : IT381904-3293		
Réf échantillon client : N°0038 - R38/ LOCAL 29/ 19 - COLLE PLINTHE		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Peintures multiples		
* Carrelage + colle beige + peintures multiples non séparable	META (1)	1	17/04/2019	Amiante non détecté / -

Validé par : Felix ROUSTAN - Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 6/6

7.3 - Annexe - Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux ou produit qualifié de dégradés

Localisation	Identifiant + Description	Etat de conservation	Mesures d'ordre générales préconisées
Néant	-		

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Aucune évaluation n'a été réalisée

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air

Fort	Moyen	Faible
1° Il n'existe pas de système spécifique de ventilation, la pièce ou la zone homogène évaluée est ventilée par ouverture des fenêtres, ou 2° Le faux plafond se trouve dans un local qui présente une (ou plusieurs) façade(s) ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de créer des situations à forts courants d'air, ou 3° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet d'air est telle que celui-ci affecte directement le faux plafond contenant de l'amiante.	1° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet est telle que celui-ci n'affecte pas directement le faux plafond contenant de l'amiante, ou 2° Il existe un système de ventilation avec reprise(s) d'air au niveau du faux plafond (système de ventilation à double flux).	1° Il n'existe ni ouvrant ni système de ventilation spécifique dans la pièce ou la zone évaluée, ou 2° Il existe dans la pièce ou la zone évaluée, un système de ventilation par extraction dont la reprise d'air est éloignée du faux plafond contenant de l'amiante.

2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations

Fort	Moyen	Faible
L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme forte dans les situations où l'activité dans le local ou à l'extérieur engendre des vibrations, ou rend possible les chocs directs avec le faux plafond contenant de l'amiante (ex : hall industriel, gymnase, discothèque...).	L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme moyenne dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques mais se trouve dans un lieu très fréquenté (ex : supermarché, piscine, théâtre,...).	L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme faible dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques, n'est pas susceptible d'être dégradé par les occupants ou se trouve dans un local utilisé à des activités tertiaires passives.

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des autres matériaux ou produit de la liste B

Aucune évaluation n'a été réalisée

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d'extension de la dégradation du matériau.

Risque faible de dégradation ou d'extension de dégradation	Risque de dégradation ou d'extension à terme de la dégradation	Risque de dégradation ou d'extension rapide de la dégradation
L'environnement du matériau contenant de l'amiante ne présente pas ou très peu de risque pouvant entraîner à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.	L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque pouvant entraîner à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.	L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque important pouvant entraîner rapidement, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau.

L'évaluation du risque de dégradation lié à l'environnement du matériau ou produit prend en compte :

- Les agressions physiques intrinsèques au local (ventilation, humidité, etc...) selon que le risque est probable ou avéré ;
- La sollicitation des matériaux ou produits liée à l'activité des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.

Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence d'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles, l'usage réel des locaux, un défaut d'entretien des équipements, etc...

7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations

Conservation et transmission de ce rapport (Article 11 de l'arrêté du 16 juillet 2019)

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

Conséquences réglementaires suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l'arrêté du 12 décembre 2012, le propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l'article R1334-20 selon les modalités suivantes :

Score 1 – L'évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectuée dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

Score 2 – La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception.

Score 3 – Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29.

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante prévue à l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R1334-29.

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvre, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

Article R.1334-29-3 :

I) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R.1334-29, le propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen visuel de l'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l'article R.1334-25, à une mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre.

II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués à l'intérieur de bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrement dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article.

Détail des préconisations suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

- Réalisation d'une « évaluation périodique »**, lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant à :
 - Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
 - Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.
- Réalisation d'une « action corrective de premier niveau »**, lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistant à :

- a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
- c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
- d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.
- Il est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.
3. Réalisation d'une « action corrective de second niveau », qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation, consistant à :
- a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
- b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
- c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
- d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.
- En fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation, des compléments et précisions à ces recommandations sont susceptibles d'être apportées.

7.5 - Annexe - Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

7.6 - Annexe - Autres documents



ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous, soussignés **MSIG Insurance Europe AG**, Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire – 75009 PARIS – certifions par la présente que la Société :

EXID
6 allée Watson
App 3
97410 SAINT PIERRE

a souscrit auprès de notre Compagnie, un contrat d'assurance de **RESPONSABILITE CIVILE** portant le numéro F210.181387.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la **RESPONSABILITE CIVILE** pouvant incomber à l'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers résultant des activités garanties au titre du présent contrat :

- Les activités énumérées par l'article L.271-4 du code de la construction et de l'habitation et listées ci-dessous, que ce soit dans le cadre de la vente d'un bien ou en dehors de la vente :
 - Le repérage d'amiante (avant transaction, contrôle périodique amiante, dossier technique amiante),
 - La présence de Termites,
 - L'Etat de l'installation intérieure d'électricité,
 - Le Diagnostic Performance Energétique (DPE)
 - Le Constat des Risques d'Exposition au Plomb (CREP) ;
- Le Mesurage Loi Carrez / Loi Boutin / Loi Scellier ;
- L'Etablissement de certificat aux normes de surface et d'habilitation afin d'obtention d'un « Prêt à taux zéro » ;
- La Loi S.R.U : Dossier de Diagnostic technique pour mise en copropriété d'immeubles de plus de 15 ans ;
- Le constat de l'état parasitaire ;
- Le diagnostic accessibilité des ERP et des voiries ;
- Le repérage amiante et HAP sur surfaces bitumées et enrobées ;
- Le repérage amiante avant /après travaux et démolition.
- Numérisation et modélisation d'une maquette 3D de bâtiments existants en amont d'un processus BIM, pour le compte de bailleurs sociaux, d'institutions, d'entreprises et de particuliers, **A L'EXCLUSION DE TOUTE MISSION DE MAITRISE D'ŒUVRE.**

et ce dans la limite des montants de garantie ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION

Tous dommages confondus (dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non) **par sinistre** **5 000 000 €**

Dont :

Dommages matériels et immatériels consécutifs **par sinistre** **2 000 000 €**
 Dommages immatériels non consécutifs **par année d'assurance** **250 000 €**
 Conséquences de la faute inexcusable de l'employeur **par année d'assurance** **500 000 €**
 Dommages résultant d'atteintes à l'environnement accidentelles **par année d'assurance** **500 000 €**

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne



Europe

RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Tous dommages confondus (dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non) **par année d'assurance** 1 500 000 €

Dont :

Dommages immatériels non consécutifs **par année d'assurance** 500 000 €

La présente attestation valable du 1^{er} janvier 2024 (zéro heure) au 31 décembre 2024 (minuit), est délivrée, sous réserve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie au-delà des clauses, termes et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Paris, le 22 Janvier 2024

MSIG Insurance Europe AG
65, rue de la Victoire 75009 Paris
Tél : 01 40 67 42 42 Fax : 01 40 67 12 34
~~RCS Paris 753143882 APE 6512Z~~

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne



Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI 5539 Version 004

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur PAVY Thomas

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention Date d'effet : 07/07/2022 - Date d'expiration : 06/07/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention Date d'effet : 07/07/2022 - Date d'expiration : 06/07/2029
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 05/01/2023 - Date d'expiration : 04/01/2030
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 20/12/2019 - Date d'expiration : 19/12/2024
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - Réunion Date d'effet : 21/10/2022 - Date d'expiration : 20/10/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 01/03/2023.

Arrêté du 31 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des conseils de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'inoculation par le plomb des peintures ou des cordons après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ou Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 31 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification - Ou Arrêté du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification Ou Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

I.Cert
Institut de CertificationCertification de personnes
Diagnosticueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

 **cofrac**
ACCREDITATION
N° 4-0522
PORTÉE
CERTIFICATION
DE PERSONNES
WWW.COFRAC.FR

CPE DI FR 11 rev18

Aucun autre document n'a été fourni ou n'est disponible



EXID
Mme CLAIN Michella
6 ALLEE WATSON
97 410 SAINT PIERRE

ATTESTATION DE COMPETENCE AMIANTE

Je soussigné, Christophe HIPPIAS, Responsable Formation de CENTRE DE FORMATION SOCOTEC REUNION, certifie que :

M. Thomas PAVY

A participé à la session de formation :

Intervention en présence d'amiante - Opérateur - Recyclage

telle que définie dans l'Arrêté du 23 février 2012.

Dates : **le 11 décembre 2023**

Durée : **7.00 Heures - (1.00 J.)**

Au cours de cette formation, Thomas PAVY a acquis les connaissances et savoir-faire adaptés à la nature de ses activités et à son niveau de responsabilité.

Cette attestation de compétence a une durée de validité de 3 ans.

Une formation de recyclage devra être suivie avant le 10 décembre 2026 pour poursuivre les interventions en présence d'amiante SS4.



Fait à SAINTE MARIE, le 12 décembre 2023
HIPPIAS Christophe.
Responsable Formation

La présente attestation est basée sur les renseignements que vous nous avez fournis, sur les résultats obtenus par le stagiaire aux évaluations théorique et pratique.
Nous vous conseillons de faire une photocopie de ce document avant de découper la carte selon les pointillés et de la remettre au titulaire.

Titulaire :

M. PAVY Thomas

Date de naissance :

22 avril 1986

Est titulaire d'une :

ATTESTATION DE COMPETENCE AMIANTE SOUS SECTION 4

Activités définies au 2° de l'article R.4412-94 du Code du Travail

Suite à une Formation Recyclage

Catégorie de personnel :

Opérateurs intervenant sur matériaux et équipements contenant de l'amiante.

Valable jusqu'au : **10/12/2026**

Contenu conforme à l'Arrêté du 23/02/2012

Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 98.97.00089.97 auprès du préfet de région ILE DE LA REUNION

SOCOTEC REUNION

33 RUE ANDRE LARDY

LA MARE

97438 SAINTE MARIE

Formateur :

Christophe HIPPIAS

Date d'obtention :

11/12/2023

Certificat N°

2023.00378

HIPPIAS Christophe.

Responsable Formation



SOCOTEC REUNION
33 Rue André Lardy - La Mare
97438 Sainte-Marie
Tél : 0262 24 48 48 - 0262 94 48 50
SIRET : 321 936 197 00052

Rapport de mission de repérage du plomb avant travaux

(Hors champ du code de la santé publique)

Numéro de dossier : 24/EXID/0320_2915
Date du repérage : 18/03/2024

Adresse du bien immobilier
Localisation du ou des bâtiments : Département : ... La Réunion Adresse : Bâtiment 0001 Quartier SUACOT - BP 382 Commune : 97448 SAINT PIERRE CEDEX (France) Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : , Lot numéro Non communiqué Année de construction : <1997

Donneur d'ordre / Propriétaire :
Donneur d'ordre : RSMA-R Quartier SUACOT - BP 382 97448 SAINT PIERRE CEDEX (France) Propriétaire : RSMA-R Quartier SUACOT - BP 382 97448 SAINT PIERRE CEDEX (France)

Le Diagnostic suivant concerne			
X	Les parties privatives		Avant la vente
	Les parties occupées		Avant la mise en location
	Les parties communes d'un immeuble	X	Avant travaux <i>N.B. : Les travaux visés sont définis dans l'arrêté du 19 août 2011 relatif aux travaux en parties communes nécessitant l'établissement d'un CREP</i>
Nature des travaux :		Rénovation / Réhabilitation : NON	Démolition : OUI

Société réalisant le constat	
Nom et prénom de l'auteur du constat	PAVY Thomas
N° de certificat de certification	CPDI5539 le 20/12/2019
Nom de l'organisme de certification	I.Cert
Organisme d'assurance professionnelle	MSIG
N° de contrat d'assurance	F210181387
Date de validité :	31/12/2024

Ce diagnostic plomb avant travaux a été rédigé par PAVY Thomas le 26/03/2024 .	
---	---

Objectif de la mission :

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation/réhabilitation ou de démolition, définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un Constat de Risque d'Exposition au Plomb ni un Diagnostic du Risque d'Intoxication au Plomb, qui relèvent des obligations prévues par le Code de la Santé Publique.

Périmètre des travaux :

Le donneur d'ordre remet au diagnostiqueur ces informations via un tableau synthétique dont le modèle est téléchargeable sur le site de la DIRECCTE Centre : Annexe 2 Tableau de recensement des travaux établi par le donneur d'ordre ainsi qu'une description détaillée des travaux, de leur localisation et si déjà définis le nom et adresse des entreprises intervenantes. Il est important de disposer d'informations précises pour définir la stratégie de mesures.

Appareil utilisé	
Nom du fabricant de l'appareil	HEURISIS
Modèle de l'appareil / N° de série de l'appareil	Pb200i / 8278
Nature du radionucléide	Cobalt 57
Date du dernier chargement de la source	05/09/2022
Activité à cette date et durée de vie de la source	185 MBq

Tableau de recensement des travaux :

Local / Structure	Nature des travaux	Entreprise Intervenant

1. Rappel des références réglementaires

- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail,
- Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants,
- Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb,
- Norme NF X 46 031 avril 2008 relative à l'analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb.
- Norme NF X 46 035 juin 2021 relative à la recherche de plomb avant travaux dans les revêtements et matériaux et produits de construction.

2. Renseignements complémentaires concernant la mission**2.1 L'appareil à fluorescence X**

Nom du fabricant de l'appareil	HEURISIS	
Modèle de l'appareil	Pb200i	
N° de série de l'appareil	8278	
Nature du radionucléide	Cobalt 57	
Date du dernier chargement de la source	05/09/2022	Activité à cette date et durée de vie : 185 MBq
Autorisation/Déclaration ASN (DGSNR)	N° N° CODEP-PRS-2020-007915	Nom du titulaire/signataire EXID
	Date d'autorisation/de déclaration 28/01/2020	Date de fin de validité (si applicable)
Nom du titulaire de l'autorisation ASN (DGSNR)	EXID	
Nom de la Personne Compétente en Radioprotection (PCR)	PAVY Thomas	

Étalon : FONDIS ; SRM 2573 ; 1,04 mg/cm² +/- 0,064 mg/cm²

Vérification de la justesse de l'appareil	n° de mesure	Date de la vérification	Concentration (mg/cm ²)
Etalonnage entrée	1	18/03/2024	1 (+/- 0,1)
Etalonnage sortie	76	18/03/2024	1 (+/- 0,1)

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil.

En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel

Nom du laboratoire d'analyse	Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse
Nom du contact	-
Coordonnées	-
Référence du rapport d'essai	-
Date d'envoi des prélèvements	-
Date de réception des résultats	-

Liste des locaux visités

Pièce 1,
Pièce 2,
Pièce 3,
Pièce 4,
Pièce 5,
Pièce 6,
Pièce 7,
Pièce 8,
Pièce 9,
Pièce 10,
Pièce 11,
Pièce 12,
Pièce 13,
Pièce 14,
Pièce 15,
Pièce 16,

Pièce 17,
Pièce 18,
Pièce 19,
Pièce 20,
Pièce 21,
Pièce 22,
Pièce 23,
Pièce 24,
Pièce 25,
Pièce 26,
Pièce 27,
Pièce 28,
Pièce 29,
Pièce 30,
Pièce 31,
Bâtiment 0001

Liste des locaux non visités ou non mesurés (avec justification)

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

3. Méthodologie employée

L'identification des locaux, zones, revêtements, matériaux et des unités de diagnostic sont fonction de la nature et de la localisation des travaux effectués. Par ailleurs, pour les ensembles bâtis (plusieurs bâtiments construits à la même période) présentant des locaux similaires, un repérage par échantillonnage peut être envisagé. Le diagnostiqueur définit sous sa seule responsabilité le choix des locaux et unités de diagnostic qui doivent faire l'objet d'un repérage (fluorescence X et / ou prélèvement).

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

3.1 Stratégie de mesurage

Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic (UD) et des travaux à effectuer. En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3, hauteur de la prise des mesures limitée à 3 mètres), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur-seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ...).

Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire (idem réglementation du CREP).

3.2 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

L'auteur du constat tel que défini à l'Article 4 de l'Arrêté du 19 août 2011 peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF X 46-031 «*Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb*», dans le cas suivant :

- lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements.

Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46-030 «*Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb*» précitée sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

L'ensemble des couches de peintures est prélevé en veillant à inclure la couche la plus profonde. L'auteur du constat évite le prélèvement du substrat ou tous corps étrangers qui risquent d'avoir pour effet de diluer la concentration en plomb de l'échantillon. Le prélèvement est réalisé avec les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de poussières.

Quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g

4. Présentation des résultats

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre ;
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

5. Résultats des mesures

Les valeurs mesurées renseignent aussi sur la nature des composés. Dans la pratique les valeurs élevées, mettent en évidence la présence de céruse ou de minium de plomb. Les valeurs faibles < 1mg/cm² peuvent révéler la présence de siccatif de plomb (colle papier peint, peinture) ou d'impuretés dans les matériaux (support métallique, parpaing,...).

Pour évaluer le niveau de risque que présentent les surfaces plombifères et / ou de matériaux contenant du plomb identifiés par le diagnostiqueur, le donneur d'ordre doit **rapprocher les valeurs obtenues aux situations de travail préalablement définies** (ponçage de peinture, retrait de canalisation,...)

Il appartient aux donneurs d'ordre et entreprises intervenantes de choisir la technique d'intervention la moins polluante et de définir les mesures de prévention des risques et d'hygiène adaptées à chaque situation de travail (voir Notice d'information).

Rappel :

La norme NF X 46 035 ne prévoit pas de valeur seuil.

Le seuil de 1mg/cm² du code de la santé publique pour la protection des enfants contre le saturnisme infantile est utilisé dans ce rapport pour mettre en évidence les valeurs élevées.

Les mesures en dessous de ce seuil sont données pour permettre au maître d'ouvrage, à la maîtrise d'œuvre et/ou aux entreprises intervenantes de faire leur analyse de risques.

Chaque unité de repérage a été mesurée dans toutes les pièces pour s'assurer de l'homogénéité
Lorsqu'une unité de repérage est positive par rapport aux autres, elle est identifiée et séparée.

Bâtiment 0001

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)	Incertitude* (+/-mg/cm ²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
2		Plafond (mesure 1)	béton	Peinture	0,3	0,3		0	
3		Plafond (mesure 2)			0,3	0,3		0	
4		Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,3	0,3		0	
5		Mur (partie haute)			0,3	0,3		0	
6		Mur (partie basse)	placoplâtre	Peinture	0,2	0,3		0	
7		Mur (partie haute)			0,2	0,3		0	
8		Grilles anti-intrusion (mesure 1)	métal	peinture	0,2	0,3		0	
9		Grilles anti-intrusion (mesure 2)			0,2	0,3		0	
10		Grilles anti-intrusion local 10 (mesure 1)	métal	peinture	1,2	0,3		1	

11		Grilles anti-intrusion local 15 (mesure 1)	métal	peinture	6,1	0.3		1	
12		Grilles anti-intrusion local 16 (mesure 1)	métal	peinture	7,9	0.3		1	
13		Portes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,2	0.3		0	
14		Portes (mesure 2)			0,2	0.3		0	
15		Portes (mesure 1)			0,2	0.3		0	
16		Portes (mesure 2)			0,2	0.3		0	
17		Portes (mesure 1)	Métal	Peinture	0,5	0.3		0	
18		Portes (mesure 2)			0,5	0.3		0	
19		Porte local 29 (mesure 1)	Métal	Peinture	3,1	0.3		1	
20		Portes (mesure 1)	Bois	Vernis	0	0.3		0	
21		Portes (mesure 2)			0	0.3		0	
22		Grille anti-intrusion local 1 (mesure 1)	métal	peinture	2,5	0.3		1	
23		Pentures (mesure 1)	métal	peinture	0,2	0.3		0	
24		Pentures (mesure 2)			0,2	0.3		0	
25		Mur (partie basse)	Béton	toile de verre peinte	0,2	0.3		0	
26		Mur (partie haute)			0,2	0.3		0	
27		Bâti métal des portes bois (mesure 1)	Métal	Peinture	0,6	0.3		0	
28		Bâti métal des portes bois (mesure 2)			0,6	0.3		0	
29		Fenêtres (mesure 1)	alu	Peinture	0,2	0.3		0	
30		Fenêtres (mesure 2)			0,2	0.3		0	
31		Volets roulants (mesure 1)	alu	Peinture	0,2	0.3		0	
32		Volets roulants (mesure 2)			0,2	0.3		0	
33		Coulisses volets roulants (mesure 1)	alu	Peinture	0,2	0.3		0	
34		Coulisses volets roulants (mesure 2)			0,2	0.3		0	
35		coffres volets roulants (mesure 1)	Métal	Peinture	0,2	0.3		0	
36		coffres volets roulants (mesure 2)			0,2	0.3		0	
37		Fenêtres blindées armurerie (mesure 1)	Métal	Peinture	0,2	0.3		0	
38		Fenêtres blindées armurerie (mesure 2)			0,2	0.3		0	
39		Casiers de rangement armurerie (mesure 1)	métal	Peinture	0,2	0.3		0	
40		Casiers de rangement armurerie (mesure 2)			0,2	0.3		0	
41		Panneaux affichages (mesure 1)	Bois	peinture	0,3	0.3		0	
42		Panneaux affichages (mesure 2)			0,3	0.3		0	
43		Casier produit inflammable (mesure 1)	métal	peinture	0,2	0.3		0	
44		Casier produit inflammable (mesure 2)			0,2	0.3		0	
45		Façades (mesure 1)	Béton	peinture	0,4	0.3		0	
46		Façades (mesure 2)			0,4	0.3		0	
47		Cloison métal local 12 (mesure 1)	métal	peinture	0,3	0.3		0	
48		Cloison métal local 12 (mesure 2)			0,3	0.3		0	
49		Ossature toiture tôle (mesure 1)	métal	galva	0,3	0.3		0	
50		Ossature toiture tôle (mesure 2)			0,3	0.3		0	
51		Toiture tôle (mesure 1)	métal	peinture	0,2	0.3		0	
52		Toiture tôle (mesure 2)			0,2	0.3		0	
53		Sous face toiture tôle (mesure 1)	métal	peinture	0,2	0.3		0	
54		Sous face toiture tôle (mesure 2)			0,2	0.3		0	
55		Conduit Eau pluviale (mesure 1)	Fibro	peinture	0,4	0.3		0	
56		Conduit Eau pluviale (mesure 2)			0,4	0.3		0	
57		Escalier local 10 (mesure 1)	métal	peinture	0,3	0.3		0	
58		Escalier local 10 (mesure 2)			0,3	0.3		0	
59		Ossature local 10 (mesure 1)	métal	peinture	0,1	0.3		0	
60		Ossature local 10 (mesure 2)			0,1	0.3		0	
61		Persienne local 30 (mesure 1)	métal	peinture	0,2	0.3		0	

62		Persienne local 30 (mesure 2)			0,2	0.3		0	
63		Garde-corps local 30 (mesure 1)	métal	peinture	0,2	0.3		0	
64		Garde-corps local 30 (mesure 2)			0,2	0.3		0	
65		Charpente local 30 (mesure 1)	métal	peinture	0	0.3		0	
66		Charpente local 30 (mesure 2)			0	0.3		0	
67		Pissettes (mesure 1)	Béton	peinture	0,2	0.3		0	
68		Pissettes (mesure 2)			0,2	0.3		0	
69		Grilles aération (mesure 1)	métal	peinture	0,2	0.3		0	
70		Grilles aération (mesure 2)			0,2	0.3		0	
71		Toiture terrasse (mesure 1)	Béton	revêtement bitumineux	0,1	0.3		0	
72		Toiture terrasse (mesure 2)			0,1	0.3		0	
73		Toiture terrasse (mesure 1)	Béton	revêtement alu	0,2	0.3		0	
74		Toiture terrasse (mesure 2)			0,2	0.3		0	
75		Système d'évacuation eau pluviale toiture terrasse (mesure 1)	métal	plomb	21	0.3		1	6 systèmes repérés

Nombre d'unités de diagnostic : 40

NM : Non mesuré car l'unité de diagnostic n'est pas visée par la réglementation

* : à défaut d'avoir l'incertitude par mesure, la tolérance est fournie par les données constructeur de la machine utilisée.

Analyses chimiques du laboratoire

Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire.

Constatations diverses :

Néant

Validité du constat :

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :

Néant

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :

RSMA-R

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **I.Cert - Centre Alphasis - Bâtiment K - Parc d'affaires - Espace Performance 35760 SAINT GREGOIRE (détail sur www.info-certif.fr)**

Fait à **Saint Pierre de La Réunion**, le **26/03/2024**

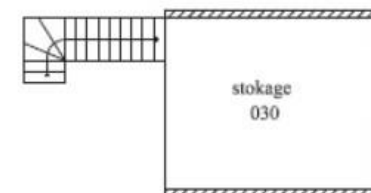
Par : **PAVY Thomas**

EXID
Apt 3 - 6, Allée Watson
97410 SAINT-PIERRE
Tél: 02 62 88 06 42 | sarlexid@gmail.com
RC 508 226 334

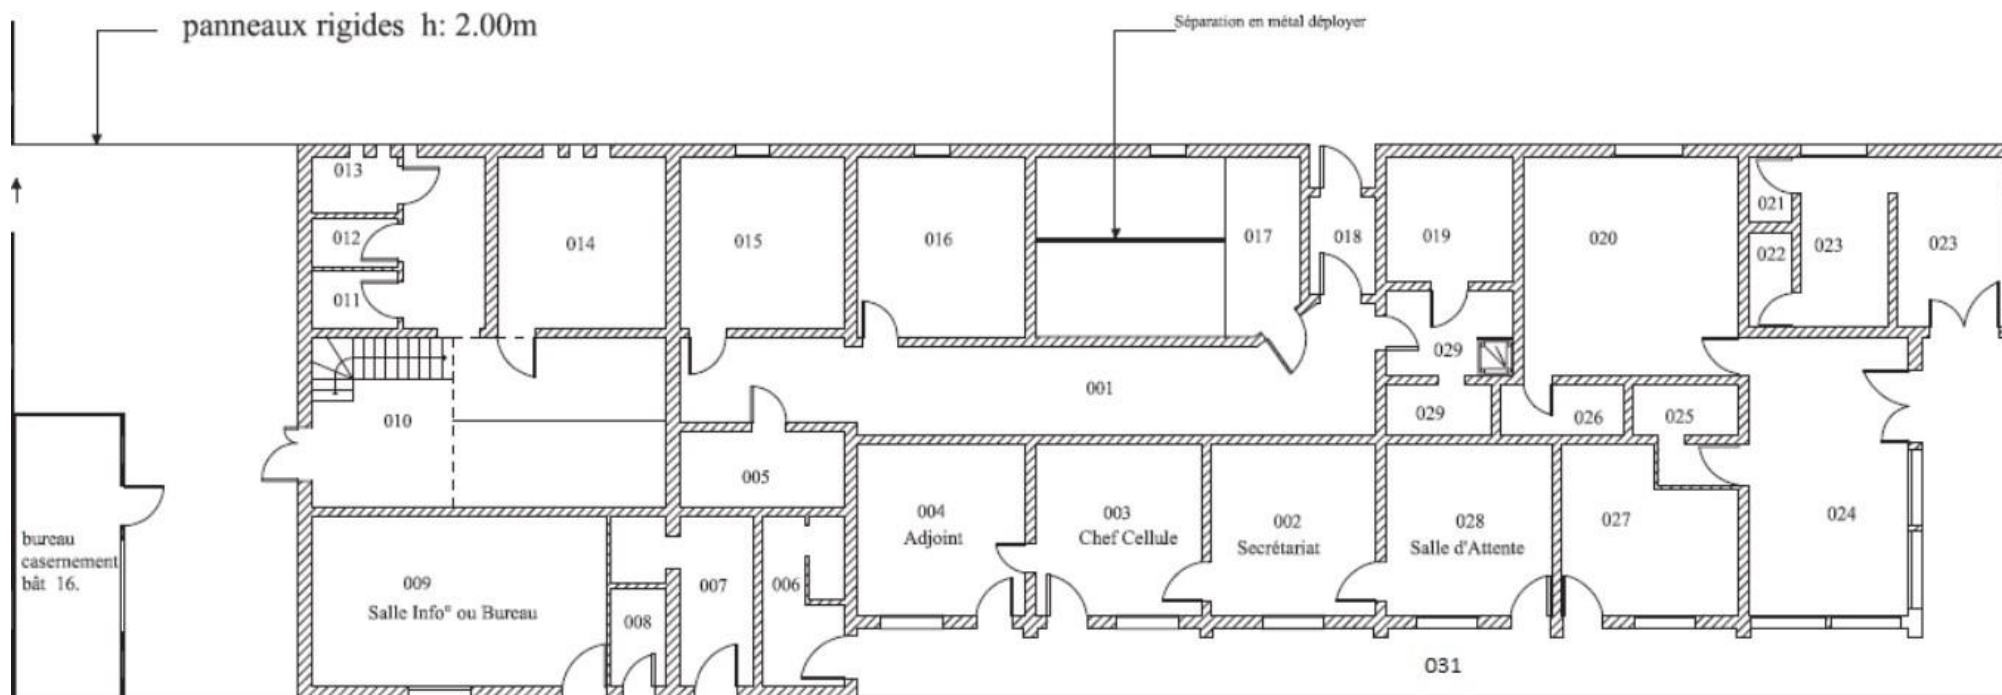
6. Localisation des mesures sur croquis de repérage

BATIMENT 01

ARMURERIE, SERVICE GENERAL,
POSTE SECURITE, RECRUTEMENT



plan de l'etage



Illustrations

	Photo n° PhPb001 Localisation : Bâtiment 0001 UD : Grilles anti-intrusion local 10 (mesure 1) Type de dégradation : NC - Substrat : métal - Revêtement : peinture - Mesure : 1,2
	Photo n° Ph Localisation : Bâtiment 0001 UD : Grilles anti-intrusion local 15 (mesure 1) Type de dégradation : NC - Substrat : métal - Revêtement : peinture - Mesure : 6,1
	Photo n° PhPb003 Localisation : Bâtiment 0001 UD : Grilles anti-intrusion local 16 (mesure 1) Type de dégradation : NC - Substrat : métal - Revêtement : peinture - Mesure : 7,9
	Photo n° PhPb004 Localisation : Bâtiment 0001 UD : Porte local 29 (mesure 1) Type de dégradation : NC - Substrat : Métal - Revêtement : Peinture - Mesure : 3,1

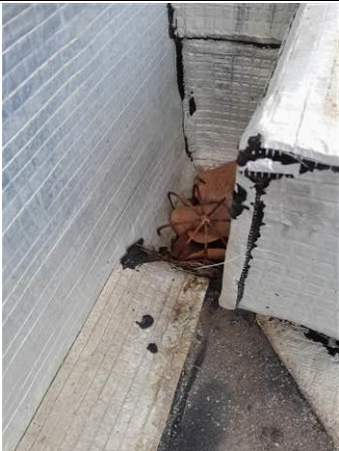
	Photo n° PhPb005 Localisation : Bâtiment 0001 UD : Grille anti-intrusion local 1 (mesure 1) Type de dégradation : NC - Substrat : métal - Revêtement : peinture - Mesure : 2,5
	Photo n° PhPb006 Localisation : Bâtiment 0001 UD : Système d'évacuation eau pluviale toiture terrasse (mesure 1) Type de dégradation : NC - Substrat : métal - Revêtement : plomb - Mesure : 21
	Photo n° PhPb006 Localisation : Bâtiment 0001 UD : Système d'évacuation eau pluviale toiture terrasse (mesure 1) Type de dégradation : NC - Substrat : métal - Revêtement : plomb - Mesure : 21
	Photo n° PhPb006 Localisation : Bâtiment 0001 UD : Système d'évacuation eau pluviale toiture terrasse (mesure 1) Type de dégradation : NC - Substrat : métal - Revêtement : plomb - Mesure : 21

	Photo n° PhPb006 Localisation : Bâtiment 0001 UD : Système d'évacuation eau pluviale toiture terrasse (mesure 1) Type de dégradation : NC - Substrat : métal - Revêtement : plomb - Mesure : 21
	Photo n° PhPb006 Localisation : Bâtiment 0001 UD : Système d'évacuation eau pluviale toiture terrasse (mesure 1) Type de dégradation : NC - Substrat : métal - Revêtement : plomb - Mesure : 21
	Photo n° PhPb006 Localisation : Bâtiment 0001 UD : Système d'évacuation eau pluviale toiture terrasse (mesure 1) Type de dégradation : NC - Substrat : métal - Revêtement : plomb - Mesure : 21

7. Annexes : Notice d'Information avant travaux (Annexe 4 DIRECCTE)

Notice d'information à remettre systématiquement aux donneurs d'ordre en annexe du diagnostic

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs, baisse de la fertilité) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, avortement etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant (perturbation du développement du cerveau). Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Comment se contamine –t-on ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers :

- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- Exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de rénovation / réhabilitation et démolition
- Remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

- Choisir la technique d'intervention la moins polluante (Exemples : éviter le sablage/grenailage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs)

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires – douches – sanitaires – restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,...) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
 - interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
 - rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
 - interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
 - ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- des conseils dans le choix des protections,
- une aide à l'information et à la formation,
- une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

Si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revêtements contenant du plomb et/ou des matériaux en plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Des documents vous informent :

- le diagnostic plomb avant travaux vous permet de localiser précisément ces revêtements et matériaux : lisez-le attentivement ! (seul ou en complément du Constat du Risque d'Exposition au Plomb)
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb des travailleurs amenés à réaliser ces travaux.
- Les guides de prévention :
Guides OPPBTP « Peintures au plomb - Aide au choix d'une solution technique de traitement pour les professionnels du bâtiment » (téléchargeable sur www.preventionbtp.fr) Guide INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb », ED 909 (téléchargeable sur www.inrs.fr)

8. Autres documents et rapports antérieurs



Certificat de compétences Diagnosticneur Immobilier

N° CPDI 5539 Version 004

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur PAVY Thomas

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention Date d'effet : 07/07/2022 - Date d'expiration : 06/07/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention Date d'effet : 07/07/2022 - Date d'expiration : 06/07/2029
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 05/01/2023 - Date d'expiration : 04/01/2030
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 20/12/2019 - Date d'expiration : 19/12/2024
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - Réunion Date d'effet : 21/10/2022 - Date d'expiration : 20/10/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 01/03/2023.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb des diagnostics du risque d'inhalation par le plomb des peintures ou des cornues après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ou Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amianté dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification - Ou Arrêté du 7 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification Ou Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification



Certification de personnes
Diagnosticneur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire



CPE DI FR 11 rev13



ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous, soussignés **MSIG Insurance Europe AG**, Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire – 75009 PARIS – certifions par la présente que la Société :

EXID
6 allée Watson
App 3
97410 SAINT PIERRE

a souscrit auprès de notre Compagnie, un contrat d'assurance de **RESPONSABILITE CIVILE** portant le numéro F210.181387.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la **RESPONSABILITE CIVILE** pouvant incomber à l'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers résultant des activités garanties au titre du présent contrat :

- Les activités énumérées par l'article L.271-4 du code de la construction et de l'habitation et listées ci-dessous, que ce soit dans le cadre de la vente d'un bien ou en dehors de la vente :
 - Le repérage d'amiante (avant transaction, contrôle périodique amiante, dossier technique amiante),
 - La présence de Termites,
 - L'Etat de l'installation intérieure d'électricité,
 - Le Diagnostic Performance Energétique (DPE)
 - Le Constat des Risques d'Exposition au Plomb (CREP) ;
- Le Mesurage Loi Carrez / Loi Boutin / Loi Scellier ;
- L'Etablissement de certificat aux normes de surface et d'habilitation afin d'obtention d'un « Prêt à taux zéro » ;
- La Loi S.R.U : Dossier de Diagnostic technique pour mise en copropriété d'immeubles de plus de 15 ans ;
- Le constat de l'état parasitaire ;
- Le diagnostic accessibilité des ERP et des voiries ;
- Le repérage amiante et HAP sur surfaces bitumées et enrobées ;
- Le repérage amiante avant /après travaux et démolition.
- Numérisation et modélisation d'une maquette 3D de bâtiments existants en amont d'un processus BIM, pour le compte de bailleurs sociaux, d'institutions, d'entreprises et de particuliers, **A L'EXCLUSION DE TOUTE MISSION DE MAITRISE D'ŒUVRE.**

et ce dans la limite des montants de garantie ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION

Tous dommages confondus (dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non) **par sinistre** 5 000 000 €

Dont :

Dommages matériels et immatériels consécutifs **par sinistre** 2 000 000 €
 Dommages immatériels non consécutifs **par année d'assurance** 250 000 €
 Conséquences de la faute inexcusable de l'employeur **par année d'assurance** 500 000 €
 Dommages résultant d'atteintes à l'environnement accidentelles **par année d'assurance** 500 000 €

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

**RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE**

Tous dommages confondus (dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non) par année d'assurance 1 500 000 €

Dont :

Dommages immatériels non consécutifs par année d'assurance.....500 000 €

La présente attestation valable du 1^{er} janvier 2024 (zéro heure) au 31 décembre 2024 (minuit), est délivrée, sous réserve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie au-delà des clauses, termes et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Paris, le 22 Janvier 2024

MSIG Insurance Europe AG
65, rue de la Victoire 75009 Paris
Tél : 01 40 67 42 42 / Fax : 01 40 67 12 34
RCS Paris 753143882 APE 6512Z

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne