



APAVE
AGENCE D'ORLEANS
174 rue de Gautray
45590 SAINT-CYR-EN-VAL
N° SIRET : 90386907101350

DONNEUR D'ORDRE
UIOSS UNION

41000 BLOIS
CONTACT : Mr GODIN



Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Ce rapport annule et remplace les éventuelles versions précédentes



Numéro d'offre : **3212018.1**
Numéro de contrat : **C26066445**
Numéro de rapport (n° de tâche) : **T260083126**
Date : **31/03/2026**

Lieu d'intervention :
A402638801

6 rue Louis Armand
41000 BLOIS

Destinataire rapport :
UIOSS UNION

Date d'intervention :
Le **19/02/2026**

Intervenant : **Monsieur Clément JAHAN**

Signature :

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité
Nombre de pages total du document : 153 pages

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.1 DESIGNATION DU BATIMENT

Adresse :	6 rue Louis Armand 41000 BLOIS	Numéro de Lot :	/
Étage :	/	Référence Cadastre :	000HA - 0135
Bâtiment :	/	Date du Permis de Construire :	Non communiquée
Nature du bâtiment :	Bureaux	Date de construction :	1982

1.2 DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	UIOSS UNION
Adresse :	41000 BLOIS

DÉSIGNATION DU PROPRIETAIRE

Nom :	UIOSS UNION
Adresse :	41000 BLOIS

1.3 EXÉCUTION DE LA MISSION

Repérage réalisé par :	JAHAN Clément	Laboratoire d'Analyses :	Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest
N° certification :	8269888	Adresse laboratoire :	7 rue Pierre Adolphe Bobierre - BP 44300 44300 Nantes Cedex 3
Date d'obtention :	28/07/2020	Numéro d'accréditation :	1-5597
Organisme :	Bureau Veritas Certification	Organisme d'assurance professionnelle :	Allianz Global Corporate & Specialty SE
Adresse :	1 Place Zaha Hadid 92400 COURBEVOIE	Adresse assurance :	1 cours Michelet - CS 30051 92076 Paris La Défense Cedex
Date de la commande :	02/02/2026	N° de contrat d'assurance :	FRL003861
Accompagnateur :	Mr GODIN	Date de validité :	31/12/2026

1.4 REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Référence : Non communiqué
 Nature des travaux envisagés : Rénovation énergétique du bâtiment (voir programme technique UCANSS)

1.5 CONCLUSION(S) DU RAPPORT

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Moyens d'accès à mettre en œuvre : se reporter au paragraphe 3.1.

SOMMAIRE :

INFORMATIONS GÉNÉRALES	2
DESIGNATION DU BATIMENT	2
DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE	2
EXÉCUTION DE LA MISSION	2
REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE	2
CONCLUSION(S) DU RAPPORT	2
RESULTATS DU REPERAGE.....	4
MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AFFECTES PAR LES TRAVAUX	4
MATERIAUX OU PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE	4
INVESTIGATIONS NON REALISEES	8
MOYENS D'ACCES A METTRE A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE	8
INVESTIGATION(S) APPROFONDIE(S) DEVANT ETRE REALISEE(S) PAR LE DONNEUR D'ORDRE	8
COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION	9
OBJECTIF	9
REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES	9
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	9
PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION	10
PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE	10
PROGRAMME ET PERIMETRE DE REPERAGE DEFINIS PAR L'OPERATEUR DE REPERAGE	10
RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)	19
OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE DE L'IMMEUBLE BATI	19
PRECONISATIONS	19
ANNEXE CROQUIS.....	20
ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION	27
ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES	115
ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES.....	146
ANNEXE ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE	147
ANNEXE AUTRES DOCUMENTS.....	148
ANNEXE CERTIFICATION DE L'OPERATEUR DE REPERAGE	149
ANNEXE ATTESTATION D'ASSURANCE	151
CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS	152

2. RESULTATS DU REPERAGE

Dans le cadre de cette mission, l'intervenant Apave a examiné uniquement les composants et les locaux ou les volumes auxquels il a pu accéder dans des conditions normales de sécurité.

2.1 Matériaux ou produits contenant de l'amiante affectés par les travaux

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
Sous sol	Sous-station CPAM	Tuyauterie	Peinture bleue	Résultat d'analyse (P018 - idem)		Z002
		Tuyauterie	Peinture rouge	Résultat d'analyse (P016 - idem)		Z001
Sous sol	Sous-station Conférence	Tuyauterie	Peinture rouge	Résultat d'analyse (P016)		Z001
		Tuyauterie	Peinture bleue	Résultat d'analyse (P018)		Z002
Sous sol	Sous-station CAF	Tuyauterie	Peinture bleue	Résultat d'analyse (P018 - idem)		Z002
		Tuyauterie	Peinture rouge	Résultat d'analyse (P016 - idem)		Z001
Sous sol	Sous-station URSSAF	Tuyauterie	Peinture bleue	Résultat d'analyse (P018 - idem)		Z002
		Tuyauterie	Peinture rouge	Résultat d'analyse (P016 - idem)		Z001

2.2 Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
Sous sol	Coursives CPAM	Tuyauterie	Calorifugeage	Résultat d'analyse (P005)		
		Tuyauterie	Peinture blanche	Résultat d'analyse (P007)		
		Tuyauterie	Peinture blanche	Résultat d'analyse (P010)		
		Tuyauterie	Calorifugeage	Résultat d'analyse (P006)		
		Tuyauterie	Calorifugeage	Résultat d'analyse (P009)		
Sous sol	Archives 3 CPAM	Poutre	Flocage	Résultat d'analyse (P008)		
Sous sol	Sous-station CPAM	Plancher	Peinture sur sol béton	Résultat d'analyse (P001)		
		Revêtement de murs	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P003)		
		Revêtements de	Enduit ciment	Résultat d'analyse		

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		plafond		(P004)		
		Plancher	Béton	Résultat d'analyse (P002)		
		Tuyauterie	Peinture verte	Résultat d'analyse (P017 - idem)		Z003
Sous sol	Sous-station Conférence	Plancher	Peinture	Résultat d'analyse (P011)		
		Revêtement de murs	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P013)		
		Revêtements de plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P014)		
		Tuyauterie	Peinture verte	Résultat d'analyse (P017)		Z003
		Plancher	Béton	Résultat d'analyse (P012)		
		Caisson de ventilation	Calorifugeage	Résultat d'analyse (P015)		
Sous sol	Sous-station CAF	Tuyauterie	Peinture verte	Résultat d'analyse (P017 - idem)		Z003
Sous sol	Coursives URSSAF	Revêtement de murs	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P021)		
Sous sol	Sous-station URSSAF	Tuyauterie	Calorifugeage	Résultat d'analyse (P020)		
		Tuyauterie	Peinture verte	Résultat d'analyse (P017 - idem)		Z003
Sous sol	Salle de conférence Raboliot	Poutre	Flocage	Résultat d'analyse (P019)		
Sous sol	Cages d'escaliers	Revêtement de murs	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P022)		
RDC	Coursives URSSAF	Revêtement de murs	Enduit plâtre + Peinture jaune	Résultat d'analyse (P031)		
		Plancher	Colle blanche + Ragrèage sous sol plastique	Résultat d'analyse (P032)		
		Cloisons	Joint de jonction noir entre cloisons	Résultat d'analyse (P087)		
		Revêtement de murs	Plâtre sur supports métalliques	Résultat d'analyse (P088)		
RDC	Bureau URSSAF n°6	Plancher	Colle jaune + Ragrèage sous moquette grise	Résultat d'analyse (P030)		
RDC	Coursives CAF	Plancher	Colle blanche + Ragrèage sous sol plastique beige	Résultat d'analyse (P027)		
		Revêtement de murs	Enduit ciment + Peinture blanche	Résultat d'analyse (P028)		

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Tuyauterie	Peinture blanche	Résultat d'analyse (P029)		
		Plancher	Rebouchage autour des câbles	Résultat d'analyse (P067)		
		Revêtement de murs	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P068)		
RDC	Coursives CPAM	Revêtement de murs	Plâtre sur support métallique	Résultat d'analyse (P026)		
		Cloisons	Joint de jonction noir entre cloisons	Résultat d'analyse (P086)		
RDC	Bureau CPAM n°11	Plancher	Colle jaune + Ragrée sous sol plastique gris	Résultat d'analyse (P023)		
		Revêtement de murs	Enduit ciment+Peinture blanche	Résultat d'analyse (P024)		
		Tuyauterie	Peinture blanche	Résultat d'analyse (P025)		
R+1	Salle de conférence	Plancher	Colle blanche + Ragrée sous moquette	Résultat d'analyse (P033)		
		Revêtement de murs	Revêtement plastique sur doublage en bois	Résultat d'analyse (P034)		
R+1	Coursives URSSAF	Plancher	Rebouchage autour des câbles	Résultat d'analyse (P070)		
		Revêtement de murs	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P071)		
R+1	Bureau URSSAF n°15	Plancher	Colle noire + Ragrée sous moquette	Résultat d'analyse (P038)		
		Revêtement de murs	Enduit plâtre + Peinture blanche	Résultat d'analyse (P039)		
		Tuyauterie	Peinture blanche	Résultat d'analyse (P040)		
R+1	Coursives CAF	Cloisons	Joint de jonction noir entre cloisons	Résultat d'analyse (P072)		
		Revêtement de murs	Plâtre sur supports métalliques	Résultat d'analyse (P073)		
		Plancher	Rebouchage autour des câbles	Résultat d'analyse (P074)		
		Revêtement de murs	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P075)		
R+1	Coursives CPAM	Revêtement de murs	Plâtre sur supports métalliques	Résultat d'analyse (P076)		
R+1	Bureau CPAM n°9	Plancher	Colle noire + Ragrée sous moquette	Résultat d'analyse (P035)		
		Revêtement de murs	Enduit plâtre + Peinture blanche	Résultat d'analyse (P036)		

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Tuyauterie	Peinture blanche	Résultat d'analyse (P037)		
R+1	Cages d'escaliers	Revêtement de murs	Colle de faïence verte	Résultat d'analyse (P053)		
R+2	Coursives CPAM	Revêtement de murs	Plâtre sur supports métalliques	Résultat d'analyse (P077)		
		Cloisons	Joint de jonction noir entre cloisons	Résultat d'analyse (P078)		
		Plancher	Rebouchage autour des câbles	Résultat d'analyse (P079)		
		Revêtement de murs	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P080)		
R+2	Bureau CPAM n°19	Plancher	Colle blanche + Ragrée sous sol plastique	Résultat d'analyse (P041)		
		Revêtement de murs	Enduit plâtre + Peinture blanche	Résultat d'analyse (P042)		
		Tuyauterie	Peinture blanche	Résultat d'analyse (P043)		
R+2	Coursives CAF	Plancher	Colle blanche + Ragrée sous sol plastique beige	Résultat d'analyse (P046)		
		Revêtements de plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P047)		
		Revêtements de plafond	Plâtre + Peinture blanche	Résultat d'analyse (P048)		
		Revêtement de murs	Colle de faïence blanche	Résultat d'analyse (P052)		
		Revêtement de murs	Plâtre sur supports métalliques	Résultat d'analyse (P081)		
		Cloisons	Joint de jonction noir entre cloisons	Résultat d'analyse (P082)		
R+2	Local Ventilation CAF	Tuyauterie	Calorifugeage	Résultat d'analyse (P044)		
		Plancher	Béton	Résultat d'analyse (P045)		
R+3	Coursives	Plancher	Colle jaune + Ragrée sous sol plastique gris	Résultat d'analyse (P058)		
		Revêtement de murs	Enduit plâtre + Peinture blanche	Résultat d'analyse (P059)		
		Plancher	Rebouchage autour des câbles	Résultat d'analyse (P083)		
		Revêtement de murs	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P084)		
		Cloisons	Joint de jonction noir entre cloisons	Résultat d'analyse (P085)		

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
R+3	Salle de réunion CAF n°4	Plancher	Colle + Ragréage sous moquette	Résultat d'analyse (P055)		
		Revêtement de murs	Enduit plâtre + Peinture blanche	Résultat d'analyse (P056)		
		Tuyauterie	Peinture blanche	Résultat d'analyse (P057)		
R+3	Local ventilation CAF	Plancher	Béton	Résultat d'analyse (P049)		
		Revêtement de murs	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P050)		
		Revêtements de plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P051)		
		Caisson de ventilation	Calorifugeage	Résultat d'analyse (P054)		
R+4	Salle de réunions n°1	Revêtement de murs	Enduit plâtre + Peinture blanche	Résultat d'analyse (P065)		
		Tuyauterie	Peinture blanche	Résultat d'analyse (P066)		
R+4	Local Chaufferie CPAM	Plancher	Peinture rouge + Béton	Résultat d'analyse (P060)		
R+4	Local ventilation CPAM	Plancher	Béton	Résultat d'analyse (P061)		
		Revêtement de murs	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P062)		
		Revêtements de plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P063)		
		Caisson de ventilation	Calorifugeage	Résultat d'analyse (P064)		
R+1	Local ventilation CPAM	Caisson de ventilation	Calorifugeage	Résultat d'analyse (P069)		

3. INVESTIGATIONS NON REALISEES

3.1 Moyens d'accès à mettre à disposition par le donneur d'ordre

Néant

3.2 Investigation(s) approfondie(s) devant être réalisée(s) par le donneur d'ordre

Néant

4. COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION

4.1 Objectif

Le repérage de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti est défini à l'article R. 4412-97 du Code du Travail. Il consiste à rechercher, identifier, localiser et quantifier les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux tels qu'ils ont été définis par le donneur d'ordre.

4.2 Références réglementaires et normatives

Loi no 2016-1088 du 8 août 2016,
 Décret no 2012-639 du 4 mai 2012 modifié par le décret 2017-899 du 9 mai 2017 et par le décret 2019-251 du 27 mars 2019,
 Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
 Arrêté du 23 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2019 modifié par l'arrêté du 23 Janvier 2020,
 Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification,
 Articles L.4412-2, L.4531-1, L.4121-3 et R.4412-97 du Code du travail,
 Norme NF X 46 020 du 05 août 2017.

4.3 Conditions de réalisation du repérage

Date(s) et nature des visites sur site

Date(s) de la ou des visites	Objet
19/02/2026	Repérage amiante avant travaux

Documents remis :

Titre	Date	Auteur / Société
Programme technique	16/12/2025	UCANSS

Ecarts par rapport à la norme NF X 46-020 : Néant

Conditions du repérage : Le repérage est réalisé conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des sondages et prélèvements au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l'engagement de l'opération elle-même pour des raisons techniques communiquées par l'opérateur de repérage (dépose de doublages, de pléniums etc), le donneur d'ordre fait procéder au repérage au fur et à mesure de l'avancement des travaux projetés.

Moyens mis à disposition de l'opérateur : Néant

Commentaire : Le bâtiment étant en activité au jour de la visite, l'ensemble des zones et des composants concernés par les travaux n'ont pu être prélevé sans perturber le bon fonctionnement des installations, notamment les réseaux de chauffage, d'électricité et l'isolation.

5. PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION

5.1 Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Référence du programme de travaux : Non communiqué

Nature des travaux envisagés : Rénovation énergétique du bâtiment (voir programme technique UCANSS)

Si des produits ou matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'auraient pas fait l'objet d'investigations car non identifiés comme concernés par le programme de travaux tel que communiqué par le donneur d'ordre, ce dernier devra effectuer des investigations complémentaires.

5.2 Programme et périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage

Périmètre de repérage : Ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concernés par la mission de repérage, telle que découlant du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre.

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
Sous sol	Coursives CPAM	OUI	
Sous sol	Archives 1 CPAM	OUI	
Sous sol	Archives 2 CPAM	OUI	
Sous sol	Archives 3 CPAM	OUI	
Sous sol	Archives 4 CPAM	OUI	
Sous sol	Archives 5 CPAM	OUI	
Sous sol	Archives 6 CPAM	OUI	
Sous sol	Archives 7 CPAM	OUI	
Sous sol	Archives 8 CPAM	OUI	
Sous sol	Bureau 1 CPAM	OUI	
Sous sol	Bureau 2 CPAM	OUI	
Sous sol	Bureau 3 CPAM	OUI	
Sous sol	Bureau 4 CPAM	OUI	
Sous sol	Bureau 5 CPAM	OUI	
Sous sol	Dépôt 1 CPAM	OUI	
Sous sol	Dépôt 2 CPAM	OUI	
Sous sol	Dépôt 3 CPAM	OUI	
Sous sol	Dépôt 4 CPAM	OUI	
Sous sol	CE 1 CPAM	OUI	
Sous sol	CE 2 CPAM	OUI	
Sous sol	Local CE CPAM	OUI	
Sous sol	Sous-station CPAM	OUI	
Sous sol	Sous-station Conférence	OUI	
Sous sol	Atelier UIOSS	OUI	
Sous sol	Coursives CAF	OUI	
Sous sol	Stockage informatique CPAM	OUI	
Sous sol	Répartiteur informatique CPAM	OUI	
Sous sol	Serveur informatique CPAM	OUI	
Sous sol	Onduleur CPAM	OUI	
Sous sol	Imprimerie CAF	OUI	
Sous sol	Garage CAF	OUI	
Sous sol	Local CE CAF	OUI	
Sous sol	Onduleur CAF	OUI	
Sous sol	Dépôt 1 CAF	OUI	
Sous sol	Dépôt 2 CAF	OUI	
Sous sol	Douches CAF	OUI	

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
Sous sol	Archives CAF	OUI	
Sous sol	Sous-station CAF	OUI	
Sous sol	Imprimerie CPAM	OUI	
Sous sol	Bureau CPAM	OUI	
Sous sol	Dépôt CPAM	OUI	
Sous sol	Coursives URSSAF	OUI	
Sous sol	Sanitaires 1 CPAM	OUI	
Sous sol	Archives 1 URSSAF	OUI	
Sous sol	Archives 2 URSSAF	OUI	
Sous sol	Archives 3 URSSAF	OUI	
Sous sol	Archives 4 URSSAF	OUI	
Sous sol	Sanitaires URSSAF	OUI	
Sous sol	Archives servives généraux URSSAF	OUI	
Sous sol	Dépôt URSSAF	OUI	
Sous sol	Local CE URSSAF	OUI	
Sous sol	Local URSSAF	OUI	
Sous sol	Stock informatique URSSAF	OUI	
Sous sol	Garage URSSAF	OUI	
Sous sol	Sous-station URSSAF	OUI	
Sous sol	Salle de conférence Raboliot	OUI	
Sous sol	Local transformateur	OUI	
Sous sol	Cages d'escaliers	OUI	
RDC	Accueil	OUI	
RDC	Coursives URSSAF	OUI	
RDC	Bureau URSSAF n°1	OUI	
RDC	Bureau URSSAF n°2	OUI	
RDC	Bureau URSSAF n°3	OUI	
RDC	Bureau URSSAF n°4	OUI	
RDC	Bureau URSSAF n°5	OUI	
RDC	Bureau URSSAF n°6	OUI	
RDC	Bureau URSSAF n°7	OUI	
RDC	Bureau URSSAF n°8	OUI	
RDC	Bureau URSSAF n°9	OUI	
RDC	Bureau URSSAF n°10	OUI	
RDC	Bureau URSSAF n°11	OUI	
RDC	Bureau URSSAF n°12	OUI	
RDC	Bureau URSSAF n°13	OUI	
RDC	Bureau URSSAF n°14	OUI	

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
RDC	Bureau URSSAF n°15	OUI	
RDC	Bureau URSSAF n°16	OUI	
RDC	Détente URSSAF	OUI	
RDC	Sanitaires URSSAF	OUI	
RDC	Coursives CAF	OUI	
RDC	Bureau CAF n°1	OUI	
RDC	Bureau CAF n°2	OUI	
RDC	Bureau CAF n°3	OUI	
RDC	Bureau CAF n°4	OUI	
RDC	Bureau CAF n°5	OUI	
RDC	Bureau CAF n°6	OUI	
RDC	Bureau CAF n°7	OUI	
RDC	Bureau CAF n°8	OUI	
RDC	Bureau CAF n°9	OUI	
RDC	Bureau CAF n°10	OUI	
RDC	Bureau CAF n°11	OUI	
RDC	Bureau CAF n°12	OUI	
RDC	Bureau CAF n°13	OUI	
RDC	Bureau CAF n°14	OUI	
RDC	Bureau CAF n°15	OUI	
RDC	Sanitaires CAF	OUI	
RDC	Coursives CPAM	OUI	
Sous sol	Sanitaires 2 CPAM	OUI	
RDC	Bureau CPAM n°1	OUI	
RDC	Bureau CPAM n°2	OUI	
RDC	Bureau CPAM n°3	OUI	
RDC	Bureau CPAM n°4	OUI	
RDC	Bureau CPAM n°5	OUI	
RDC	Bureau CPAM n°6	OUI	
RDC	Bureau CPAM n°7	OUI	
RDC	Bureau CPAM n°8	OUI	
RDC	Bureau CPAM n°9	OUI	
RDC	Bureau CPAM n°10	OUI	
RDC	Bureau CPAM n°11	OUI	
RDC	Bureau CPAM n°12	OUI	
RDC	Bureau CPAM n°13	OUI	
RDC	Bureau CPAM n°14	OUI	
RDC	Bureau CPAM n°15	OUI	

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
RDC	Bureau CPAM n°16	OUI	
RDC	Bureau CPAM n°17	OUI	
RDC	Bureau CPAM n°18	OUI	
RDC	Bureau CPAM n°19	OUI	
RDC	Bureau CPAM n°20	OUI	
RDC	Bureau CPAM n°21	OUI	
RDC	Bureau CPAM n°22	OUI	
RDC	Bureau CPAM n°23	OUI	
RDC	Bureau CPAM n°24	OUI	
RDC	Bureau CPAM n°25	OUI	
RDC	Bureau CPAM n°26	OUI	
RDC	Bureau CPAM n°27	OUI	
RDC	Sanitaires CPAM	OUI	
RDC	Local CPAM	OUI	
RDC	Local serveur URSSAF	OUI	
RDC	Cages d'escaliers	OUI	
R+1	Salle de conférence	OUI	
R+1	Coursives URSSAF	OUI	
R+1	Bureau URSSAF n°1	OUI	
R+1	Bureau URSSAF n°2	OUI	
R+1	Bureau URSSAF n°3	OUI	
R+1	Bureau URSSAF n°4	OUI	
R+1	Bureau URSSAF n°5	OUI	
R+1	Bureau URSSAF n°6	OUI	
R+1	Bureau URSSAF n°7	OUI	
R+1	Bureau URSSAF n°8	OUI	
R+1	Bureau URSSAF n°9	OUI	
R+1	Bureau URSSAF n°10	OUI	
R+1	Bureau URSSAF n°11	OUI	
R+1	Bureau URSSAF n°12	OUI	
R+1	Bureau URSSAF n°13	OUI	
R+1	Bureau URSSAF n°14	OUI	
R+1	Bureau URSSAF n°15	OUI	
R+1	Vestiaires URSSAF	OUI	
R+1	Sanitaires URSSAF	OUI	
R+1	Détente URSSAF	OUI	
R+1	Coursives CAF	OUI	
R+1	Bureau CAF n°1	OUI	

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
R+1	Bureau CAF n°2	OUI	
R+1	Bureau CAF n°3	OUI	
R+1	Bureau CAF n°4	OUI	
R+1	Bureau CAF n°5	OUI	
R+1	Bureau CAF n°6	OUI	
R+1	Bureau CAF n°7	OUI	
R+1	Bureau CAF n°8	OUI	
R+1	Bureau CAF n°9	OUI	
R+1	Bureau CAF n°10	OUI	
R+1	Bureau CAF n°11	OUI	
R+1	Bureau CAF n°12	OUI	
R+1	Réserve CAF	OUI	
R+1	Bureau informatique CAF	OUI	
R+1	Local clim CAF	OUI	
R+1	Local serveur CAF	OUI	
R+1	Local informatique CAF	OUI	
R+1	Coursives CPAM	OUI	
R+1	Bureau CPAM n°1	OUI	
R+1	Bureau CPAM n°2	OUI	
R+1	Bureau CPAM n°3	OUI	
R+1	Bureau CPAM n°4	OUI	
R+1	Bureau CPAM n°5	OUI	
R+1	Bureau CPAM n°6	OUI	
R+1	Bureau CPAM n°7	OUI	
R+1	Bureau CPAM n°8	OUI	
R+1	Bureau CPAM n°9	OUI	
R+1	Bureau CPAM n°10	OUI	
R+1	Bureau CPAM n°11	OUI	
R+1	Bureau CPAM n°12	OUI	
R+1	Bureau CPAM n°13	OUI	
R+1	Bureau CPAM n°14	OUI	
R+1	Bureau CPAM n°15	OUI	
R+1	Bureau CPAM n°16	OUI	
R+1	Bureau CPAM n°17	OUI	
R+1	Bureau CPAM n°18	OUI	
R+1	Bureau CPAM n°19	OUI	
R+1	Bureau CPAM n°20	OUI	
R+1	Bureau CPAM n°21	OUI	

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
R+1	Bureau CPAM n°22	OUI	
R+1	Sanitaires CPAM	OUI	
R+1	Local photocopies	OUI	
R+1	Cages d'escaliers	OUI	
R+2	Coursives CPAM	OUI	
R+2	Bureau CPAM n°1	OUI	
R+2	Bureau CPAM n°2	OUI	
R+2	Bureau CPAM n°3	OUI	
R+2	Bureau CPAM n°4	OUI	
R+2	Bureau CPAM n°5	OUI	
R+2	Bureau CPAM n°6	OUI	
R+2	Bureau CPAM n°7	OUI	
R+2	Bureau CPAM n°8	OUI	
R+2	Bureau CPAM n°9	OUI	
R+2	Bureau CPAM n°10	OUI	
R+2	Bureau CPAM n°11	OUI	
R+2	Bureau CPAM n°12	OUI	
R+2	Bureau CPAM n°13	OUI	
R+2	Bureau CPAM n°14	OUI	
R+2	Bureau CPAM n°15	OUI	
R+2	Bureau CPAM n°16	OUI	
R+2	Bureau CPAM n°17	OUI	
R+2	Bureau CPAM n°18	OUI	
R+2	Bureau CPAM n°19	OUI	
R+2	Bureau CPAM n°20	OUI	
R+2	Bureau CPAM n°21	OUI	
R+2	Stock CPAM	OUI	
R+2	Réserve CPAM	OUI	
R+2	Local Ventilation CPAM	OUI	
R+2	Sanitaires CPAM	OUI	
R+2	Coursives URSSAF	OUI	
R+2	Bureau URSSAF n°1	OUI	
R+2	Bureau URSSAF n°2	OUI	
R+2	Bureau URSSAF n°3	OUI	
R+2	Bureau URSSAF n°4	OUI	
R+2	Bureau URSSAF n°5	OUI	
R+2	Sanitaires URSSAF	OUI	
R+2	Local Ventilation URSSAF	OUI	

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
R+2	Coursives CAF	OUI	
R+2	Bureau CAF n°1	OUI	
R+2	Bureau CAF n°2	OUI	
R+2	Bureau CAF n°3	OUI	
R+2	Bureau CAF n°4	OUI	
R+2	Bureau CAF n°5	OUI	
R+2	Bureau CAF n°6	OUI	
R+2	Bureau CAF n°7	OUI	
R+2	Bureau CAF n°8	OUI	
R+2	Bureau CAF n°9	OUI	
R+2	Bureau CAF n°10	OUI	
R+2	Bureau CAF n°11	OUI	
R+2	Bureau CAF n°12	OUI	
R+2	Bureau CAF n°13	OUI	
R+2	Bureau CAF n°14	OUI	
R+2	Bureau CAF n°15	OUI	
R+2	Bureau CAF n°16	OUI	
R+2	Bureau CAF n°17	OUI	
R+2	Bureau CAF n°18	OUI	
R+2	Cafétéria CAF	OUI	
R+2	Sanitaires CAF	OUI	
R+2	Local Ventilation CAF	OUI	
R+3	Coursives	OUI	
R+3	Bureau CPAM n°1	OUI	
R+3	Bureau CPAM n°2	OUI	
R+3	Bureau CPAM n°3	OUI	
R+3	Bureau CPAM n°4	OUI	
R+3	Bureau CPAM n°5	OUI	
R+3	Bureau CPAM n°6	OUI	
R+3	Bureau CPAM n°7	OUI	
R+3	Bureau CPAM n°8	OUI	
R+3	Bureau CPAM n°9	OUI	
R+3	Bureau CPAM n°10	OUI	
R+3	Bureau CPAM n°11	OUI	
R+3	Bureau CPAM n°12	OUI	
R+3	Bureau CPAM n°13	OUI	
R+3	Bureau CPAM n°14	OUI	
R+3	Bureau CPAM n°15	OUI	

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
R+3	Bureau CPAM n°16	OUI	
R+3	Bureau CPAM n°17	OUI	
R+3	Bureau CPAM n°18	OUI	
R+3	Bureau CPAM n°19	OUI	
R+3	Bureau CPAM n°20	OUI	
R+3	Réserve CPAM	OUI	
R+3	Local photocopieur CPAM	OUI	
R+3	Sanitaires CPAM	OUI	
R+3	Local ventilation CPAM	OUI	
R+3	Sanitaires CAF	OUI	
R+3	Salle de réunion CAF n°1	OUI	
R+3	Salle de réunion CAF n°2	OUI	
R+3	Salle de réunion CAF n°3	OUI	
R+3	Salle de réunion CAF n°4	OUI	
R+3	Salle de réunion CAF n°5	OUI	
R+3	Local ventilation CAF	OUI	
R+3	Local Ascenseur CAF	OUI	
R+4	Salle de réunions n°1	OUI	
R+4	Salle de réunions n°2	OUI	
R+4	Salle de formations	OUI	
R+4	Sanitaires	OUI	
R+4	Coursives	OUI	
R+4	Local Chaufferie CPAM	OUI	
R+4	Local Ascenseur CPAM	OUI	
R+4	Local ventilation CPAM	OUI	
R+4	Cages d'escaliers	OUI	
R+1	Local ventilation CPAM	OUI	

Programme de repérage : Liste des composants de construction et parties de composants de construction à inspecter à l'occasion de la mission de repérage. Le programme de repérage est établi sur la base du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre, en prenant notamment en considération les données de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

6. RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)

Rapports précédents :

Date	Référence	Société	Objet	Conclusions
23/03/2026	C25175896	Apave	RAAT	Absence d'amiante
18/02/2025	C25007901	Apave	RAAT	Absence d'amiante
19/11/2018	18880BLS244 3400W-001-CPAM	Apave	RAAT	Absence d'amiante
08/12/2015	15-11-012744A	Dekra	Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante	Présence d'amiante
24/10/2013	13-10-004149A	Dekra	RAAT	Présence d'amiante

7. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE BATI

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux.

Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

8. PRECONISATIONS


L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.


Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

ANNEXE CROQUIS


D. N.

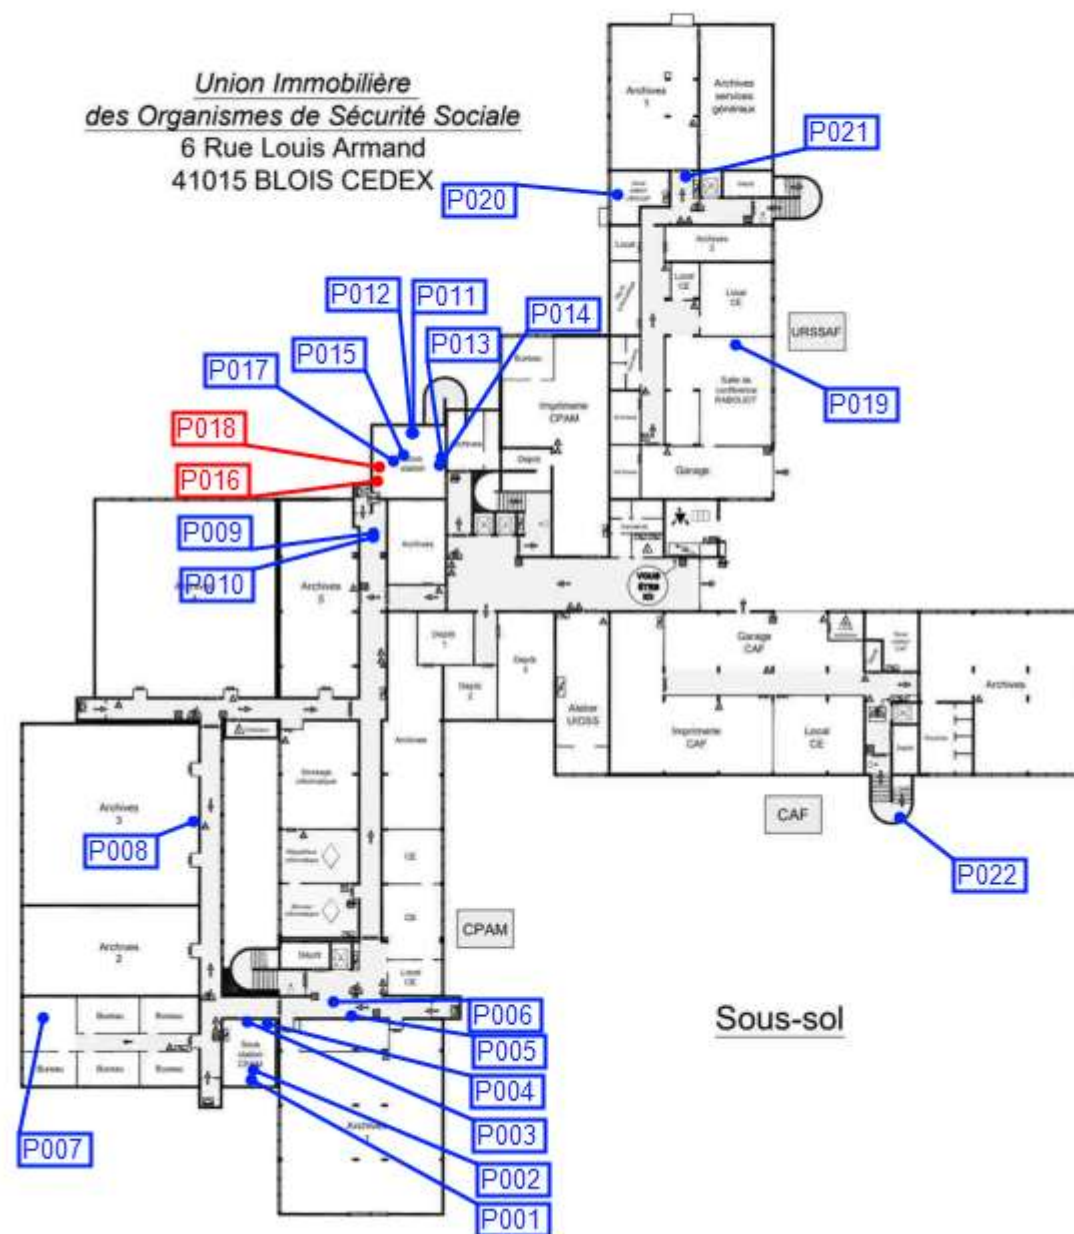


apave		Planche de repérage	
Client :	UIOSS UNION	Titre :	Rez de chaussée
N° rapport :	T260083126	Lieu d'intervention :	6 rue Louis Armand 41000 BLOIS
N° planche :	2/6	Version : 0	
Type :	Croquis	Bâtiment :	/
Date :	31/03/2026	Etage :	Rez de chaussée
Intervenant :	JAHAN Clément	Commentaire :	/
Origine du plan :	/		

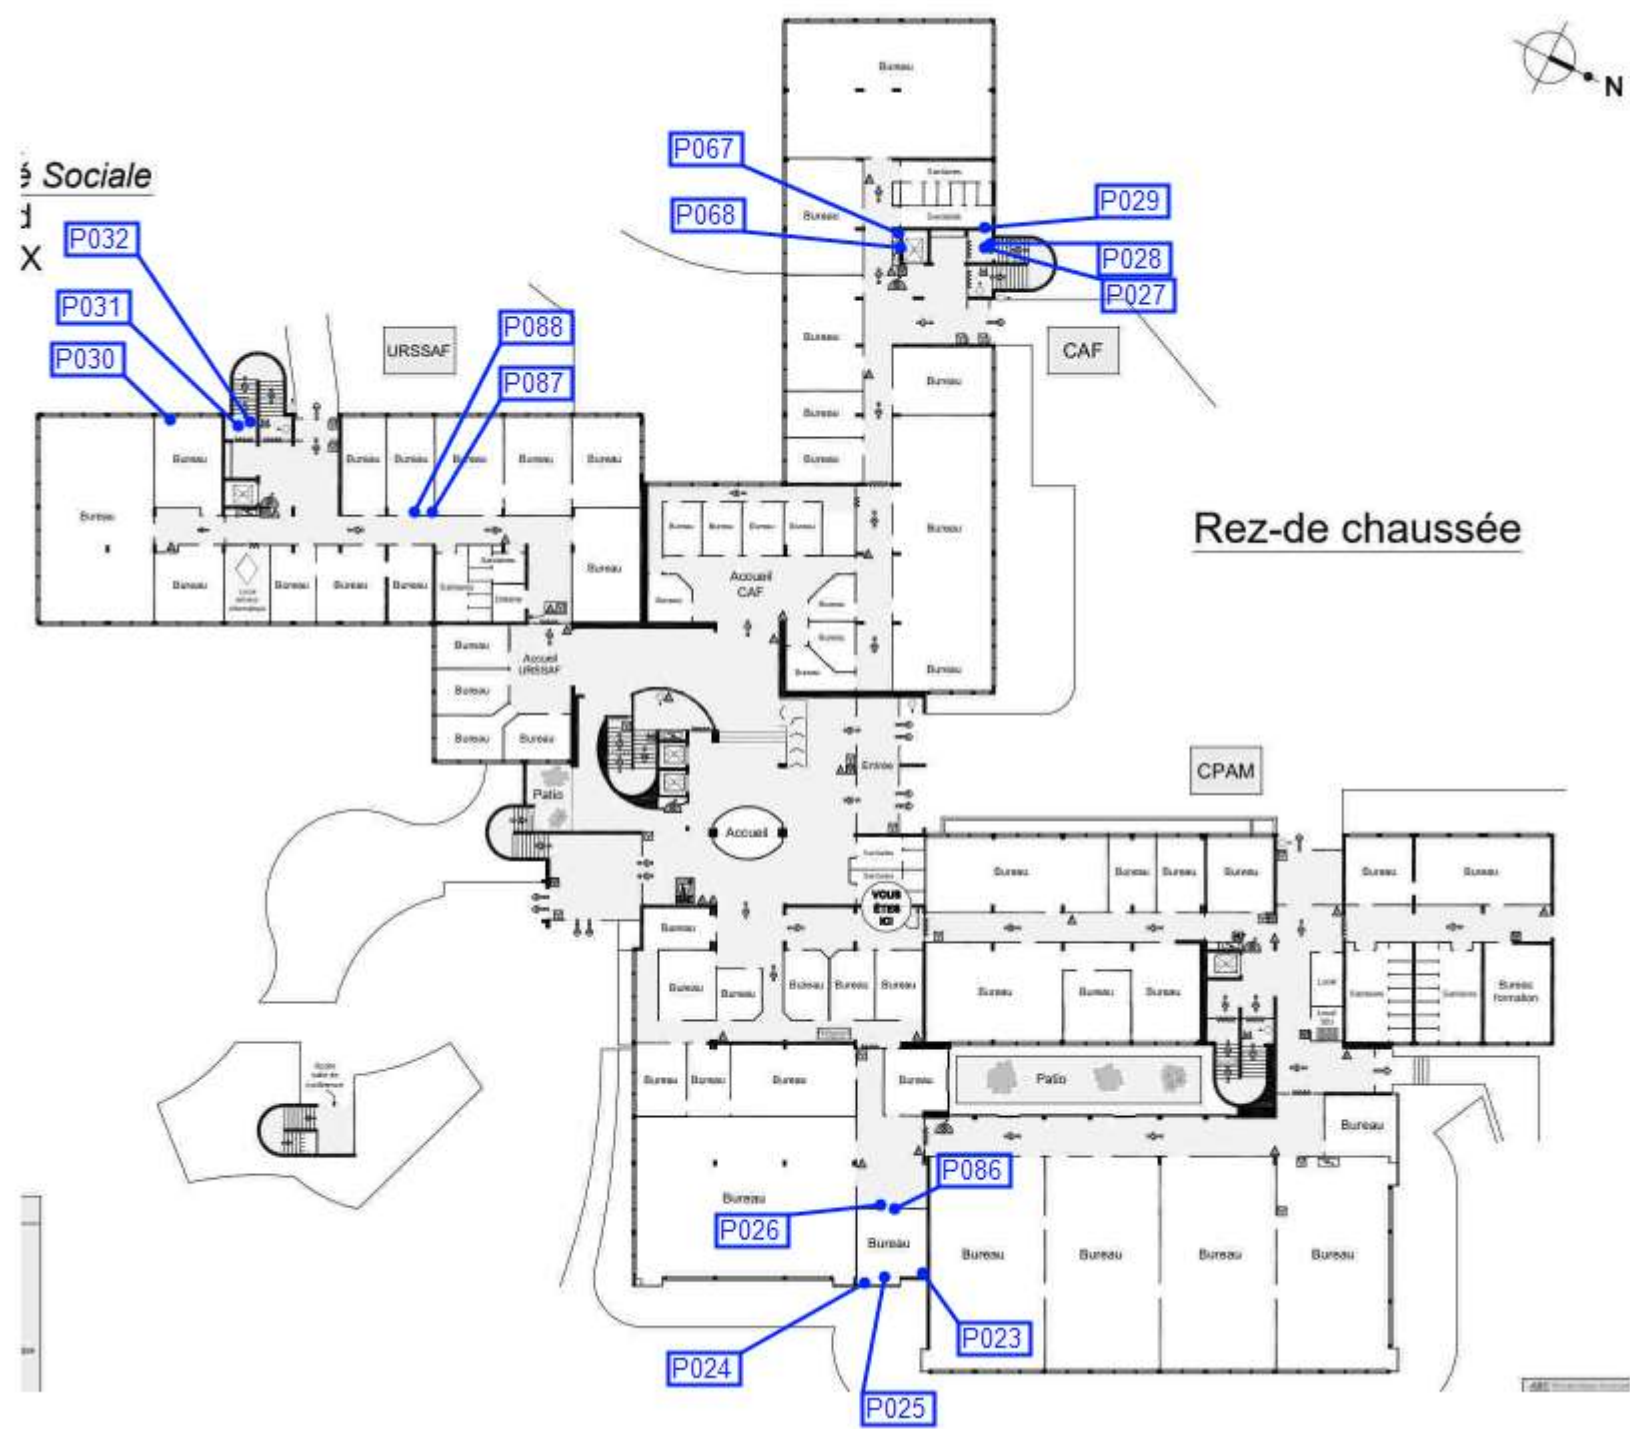

apave		Planche de repérage	
Client :	UIOSS UNION	Titre :	1er étage
N° rapport :	T260083126	Lieu d'intervention :	6 rue Louis Armand 41000 BLOIS
N° planche :	3/6	Version :	0
Type :	Croquis	Bâtiment :	/
Date :	31/03/2026	Etage :	1 ^{er} étage
Intervenant :	JAHAN Clément	Commentaire :	/
Origine du plan :	/		

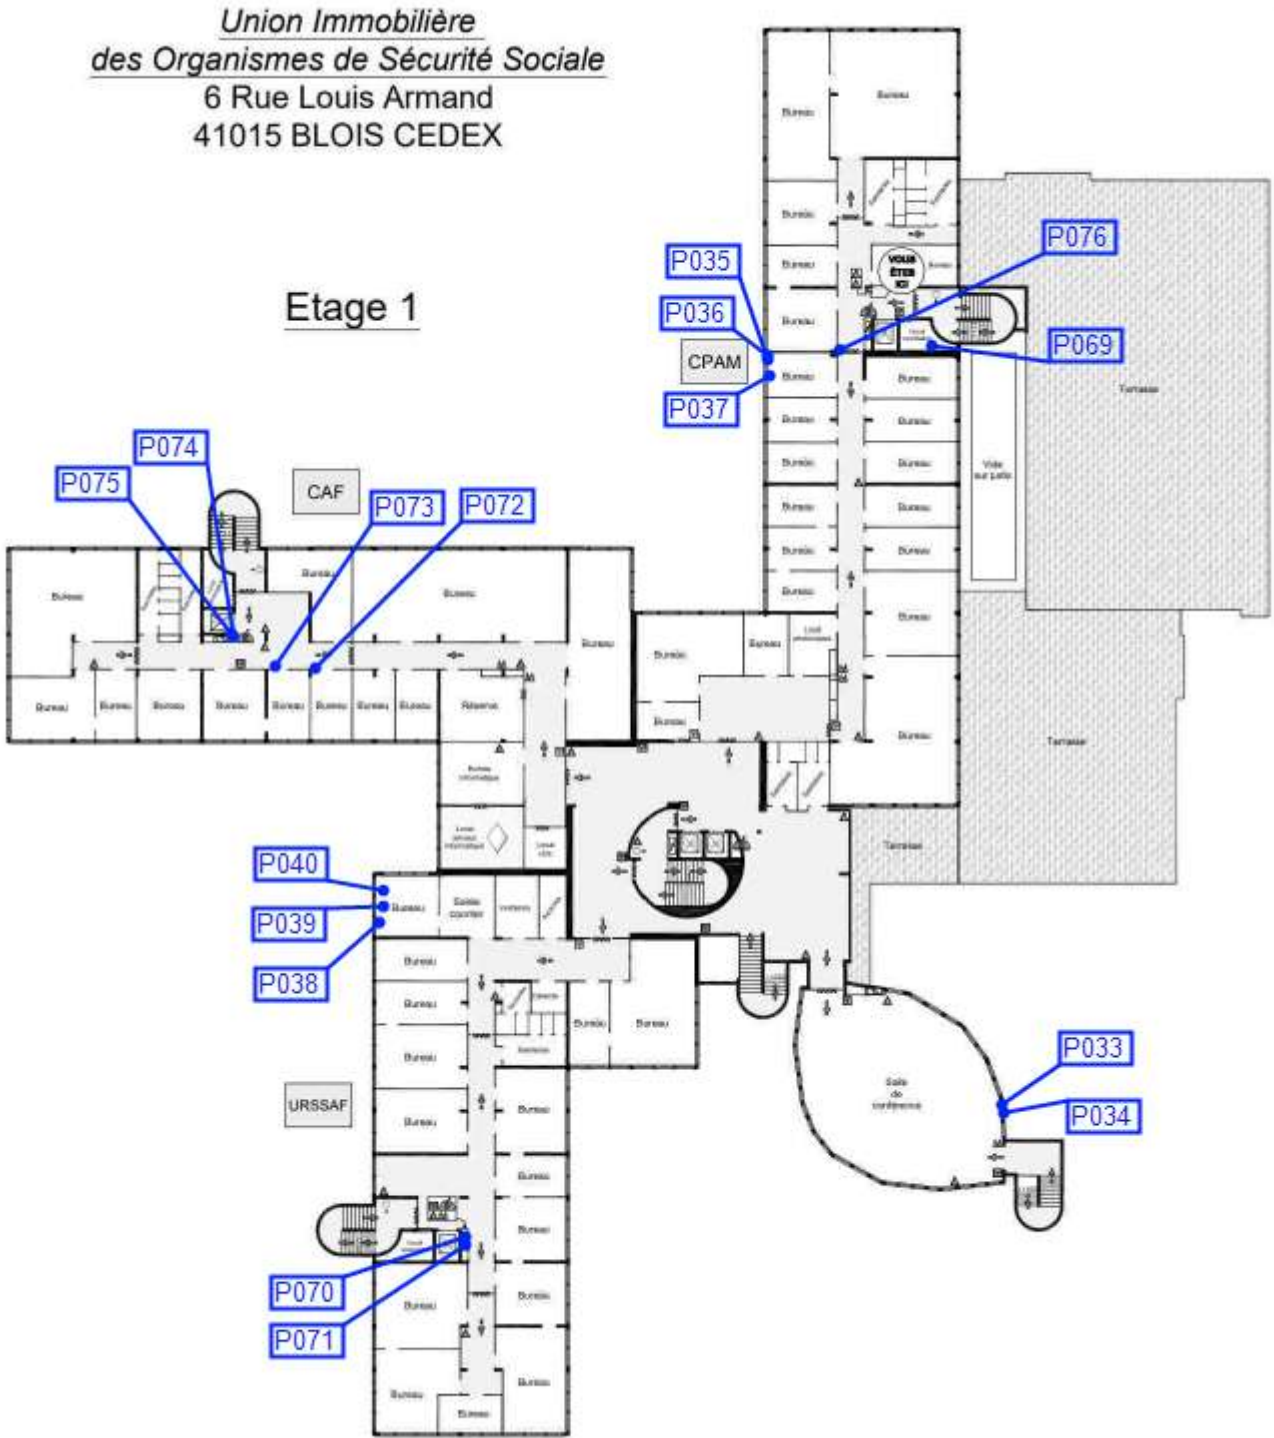

apave Planche de repérage			
Client :	UIOSS UNION	Titre :	2ème étage
N° rapport :	T260083126		
N° planche :	4/6	Version : 0	
Type :	Croquis	Lieu d'intervention :	6 rue Louis Armand 41000 BLOIS
Date :	31/03/2026	Bâtiment :	/
Intervenant :	JAHAN Clément	Etage :	2 ^{ème} étage
Origine du plan :	/	Commentaire :	/

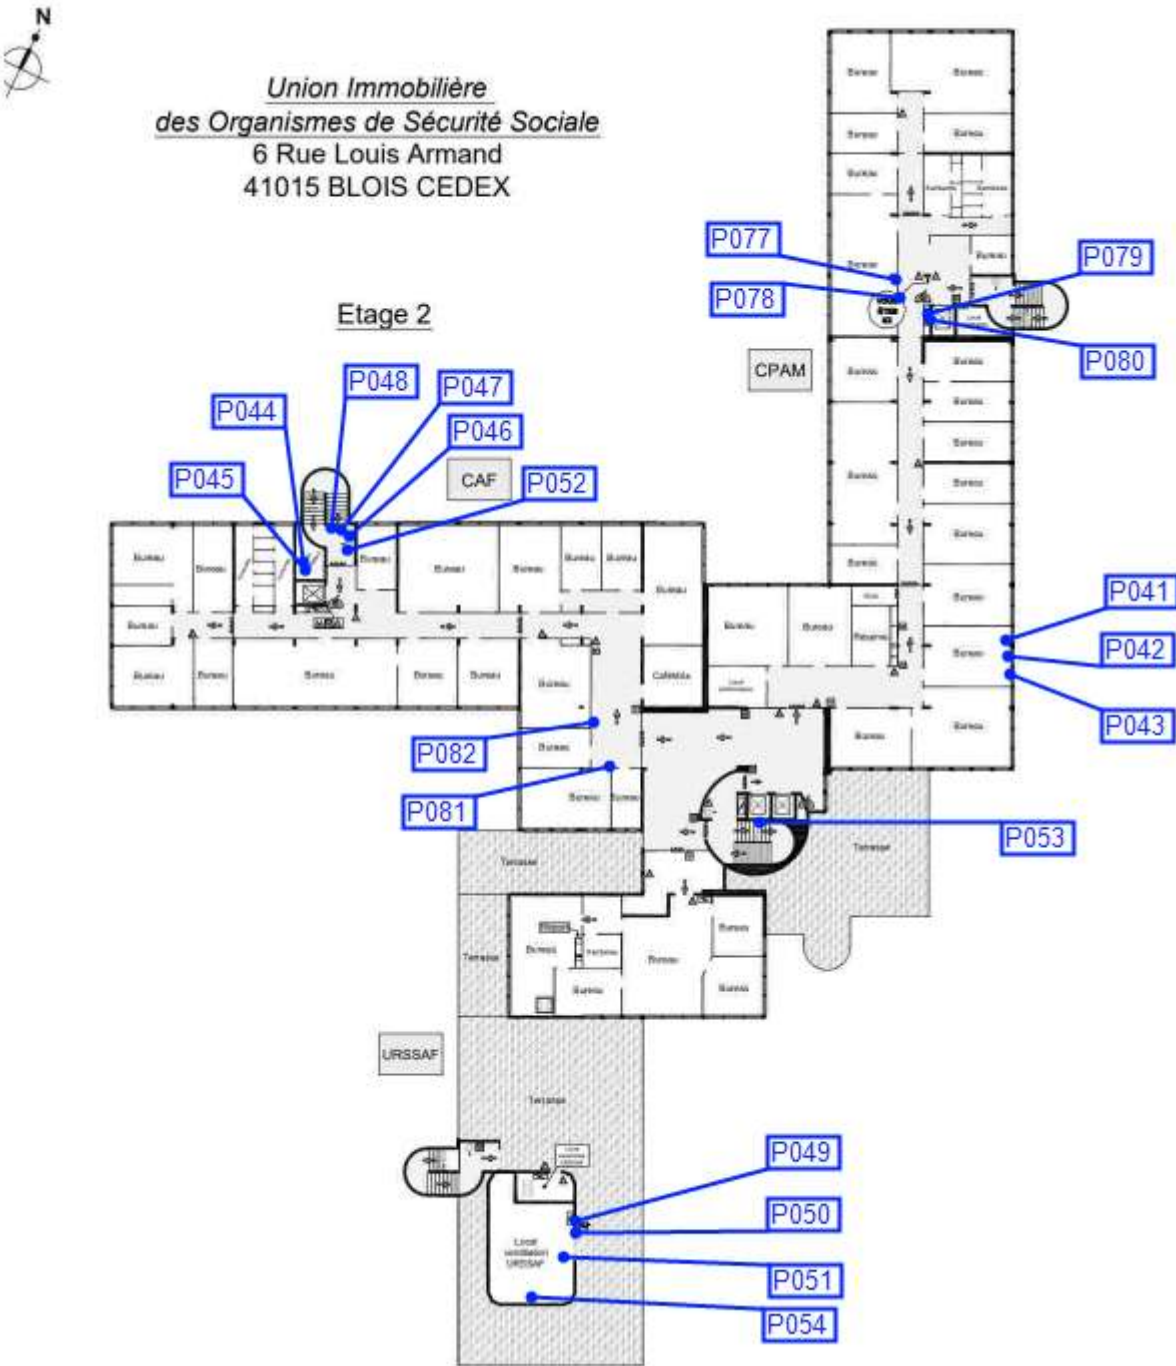

apave		Planche de repérage	
Client :	UIOSS UNION	Titre :	3ème étage
N° rapport :	T260083126		
N° planche :	5/6	Version : 0	
Type :	Croquis	Lieu d'intervention :	6 rue Louis Armand 41000 BLOIS
Date :	31/03/2026	Bâtiment :	/
Intervenant :	JAHAN Clément	Etage :	3 ^{ème} étage
Origine du plan :	/	Commentaire :	/


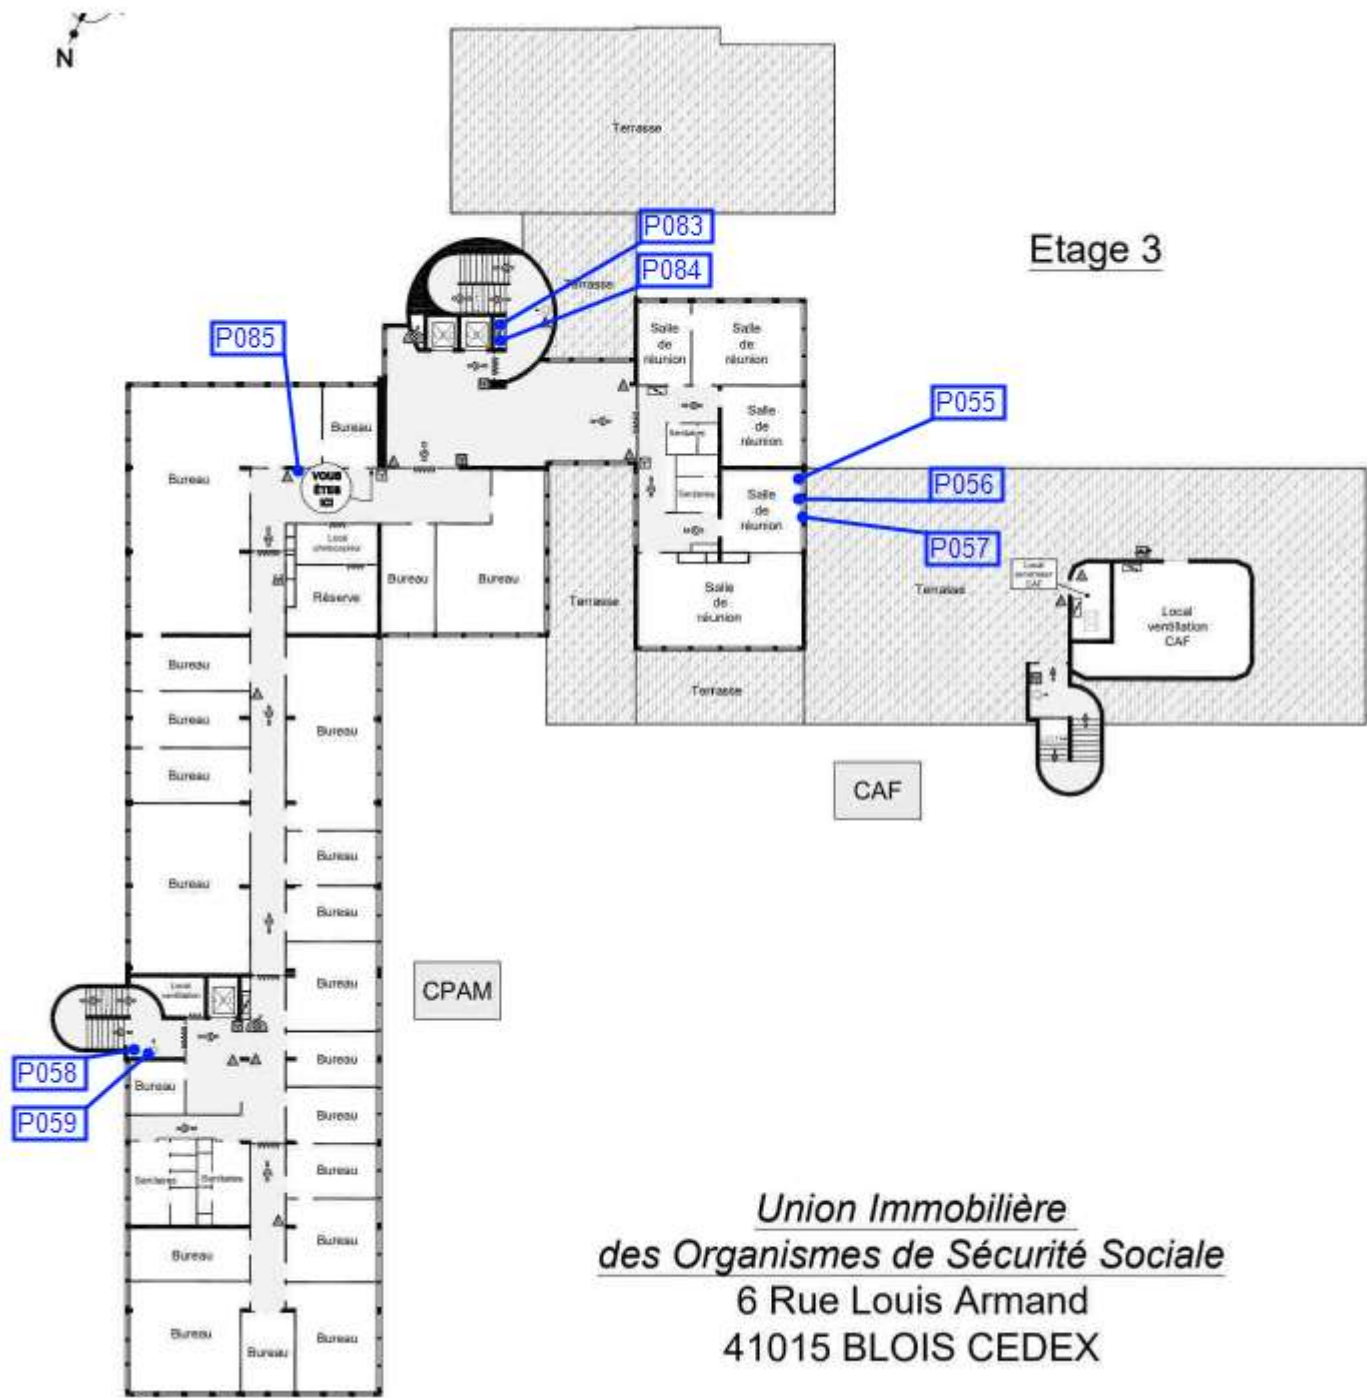


		Planche de repérage	
Client :	UIOSS UNION	Titre :	4ème étage
N° rapport :	T260083126	Lieu d'intervention :	6 rue Louis Armand 41000 BLOIS
N° planche :	6/6	Version :	0
Type :	Croquis	Bâtiment :	/
Date :	31/03/2026	Etage :	4 ^{ème} étage
Intervenant :	JAHAN Clément	Commentaire :	/
Origine du plan :	/		

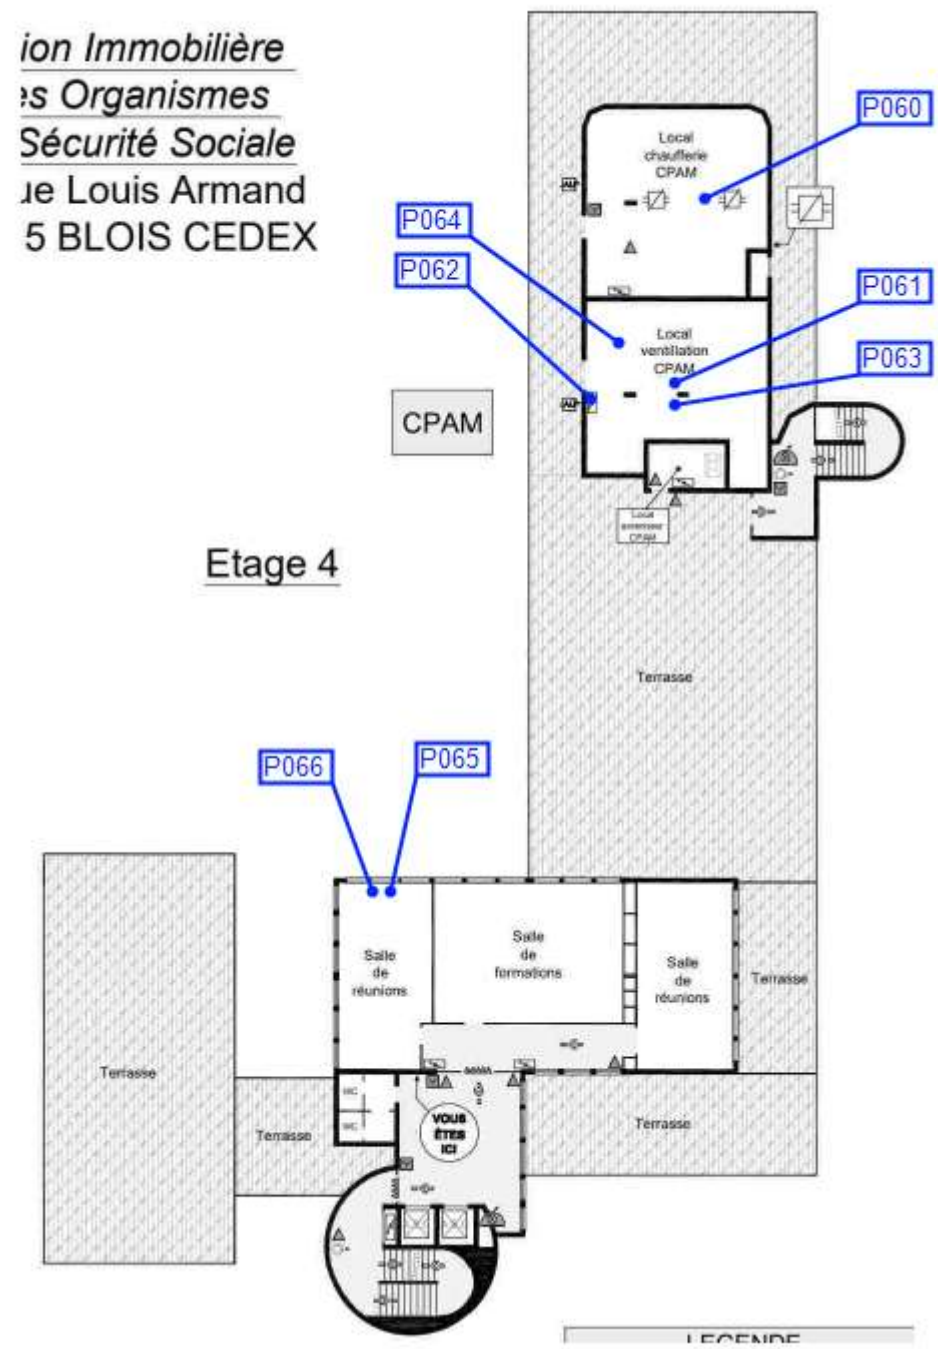

ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION
PRELEVEMENT : P001
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	Sous sol - Sous-station CPAM
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture sur sol béton	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Plancher - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Béton / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P002

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	Sous sol - Sous-station CPAM
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Béton	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Plancher - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P003

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	Sous sol - Sous-station CPAM
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P004

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	Sous sol - Sous-station CPAM
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P005

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	Sous sol - Coursives CPAM
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Calorifugeage	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Tuyauterie - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Calorifugeage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)
001-COUCHE	Matériau fibreux de type isolant (jaune)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P006

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	Sous sol - Coursives CPAM
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Calorifugeage	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Tuyauterie - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Calorifugeage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau fibreux de type isolant (jaune)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P007

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	Sous sol - Coursives CPAM
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture blanche	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Tuyauterie - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Peinture blanche

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P008

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	Sous sol - Archives 3 CPAM
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Flocage	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Poutre - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Flocage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau friable fibreux de type flocage (blanc) ; matériau semi-dur (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P009

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	Sous sol - Coursives CPAM
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Calorifugeage	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Tuyauterie - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Calorifugeage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (fibreuse) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P010

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	Sous sol - Coursives CPAM
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture blanche	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Tuyauterie - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Peinture blanche

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P011

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	Sous sol - Sous-station Conférence
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Plancher - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P012

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	Sous sol - Sous-station Conférence
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Béton	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Plancher - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P013

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	Sous sol - Sous-station Conférence
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P014

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	Sous sol - Sous-station Conférence
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)
001-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P015

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	Sous sol - Sous-station Conférence
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Calorifugeage	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Caisson de ventilation - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Calorifugeage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (beige) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)
001-COUCHE	Matériau fibreux de type isolant (jaune)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P016

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	Sous sol - Sous-station Conférence
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture rouge	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Tuyauterie - Toutes zones

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Peinture rouge

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (rouge) ; matériau de type peinture (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P017

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	Sous sol - Sous-station Conférence
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture verte	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Tuyauterie - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Peinture verte

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (rose)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P018

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	Sous sol - Sous-station Conférence
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture bleue	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Tuyauterie - Toutes zones

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Peinture bleue

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P019

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	Sous sol - Salle de conférence Raboliot
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Flocage	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Poutre - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Flocage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau friable fibreux de type flocage (blanc) ; matériau semi-dur (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P020

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	Sous sol - Sous-station URSSAF
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Calorifugeage	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Tuyauterie - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Calorifugeage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P021

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	Sous sol - Coursives URSSAF
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P022

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	Sous sol - Cages d'escaliers
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P023

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	RDC - Bureau CPAM n°11
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle jaune + Ragrée sous sol plastique gris	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Plancher - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle jaune + Ragrée sous sol plastique gris

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P024

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	RDC - Bureau CPAM n°11
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment+Peinture blanche	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit ciment+Peinture blanche

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P025

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	RDC - Bureau CPAM n°11
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture blanche	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Tuyauterie - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Peinture blanche

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P026

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	RDC - Coursives CPAM
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre sur support métalliqu	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Plâtre sur support métalliqu

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P027

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	RDC - Coursives CAF
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle blanche + Ragréage sous sol plastique beige	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Plancher - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle blanche + Ragréage sous sol plastique beige

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P028

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	RDC - Coursives CAF
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment + Peinture blanche	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit ciment + Peinture blanche

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P029

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	RDC - Coursives CAF
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture blanche	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Tuyauterie - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Peinture blanche

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P030

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	RDC - Bureau URSSAF n°6
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle jaune + Ragréage sous moquette grise	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Plancher - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle jaune + Ragréage sous moquette grise

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P031

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	RDC - Coursives URSSAF
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre + Peinture jaune	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit plâtre + Peinture jaune

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P032

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	RDC - Coursives URSSAF
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle blanche + Ragrée sous sol plastique	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Plancher - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle blanche + Ragrée sous sol plastique

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P033

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	R+1 - Salle de conférence
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle blanche + Ragréage sous moquette	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Plancher - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle blanche + Ragréage sous moquette

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple (fibreuse) (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P034

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	R+1 - Salle de conférence
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement plastique sur doublage en bois	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Revêtement plastique sur doublage en bois

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P035

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	R+1 - Bureau CPAM n°9
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle noire + Ragréage sous moquette	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Plancher - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle noire + Ragréage sous moquette

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (noir) ; matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P036

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	R+1 - Bureau CPAM n°9
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre + Peinture blanche	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit plâtre + Peinture blanche

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P037

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	R+1 - Bureau CPAM n°9
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture blanche	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Tuyauterie - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Peinture blanche

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P038

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	R+1 - Bureau URSSAF n°15
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle noire + Ragréage sous moquette	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Plancher - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle noire + Ragréage sous moquette

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (marron)
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P039

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	R+1 - Bureau URSSAF n°15
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre + Peinture blanche	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit plâtre + Peinture blanche

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P040

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	R+1 - Bureau URSSAF n°15
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture blanche	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Tuyauterie - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Peinture blanche

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P041

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	R+2 - Bureau CPAM n°19
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle blanche + Ragréage sous sol plastique	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Plancher - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle blanche + Ragréage sous sol plastique

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type colle (transparent) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P042

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	R+2 - Bureau CPAM n°19
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre + Peinture blanche	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit plâtre + Peinture blanche

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P043

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	R+2 - Bureau CPAM n°19
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture blanche	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Tuyauterie - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Peinture blanche

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P044

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	R+2 - Local Ventilation CAF
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Calorifugeage	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Tuyauterie - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Calorifugeage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple (gris) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)
001-COUCHE	Matériau fibreux de type isolant (jaune)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P045

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	R+2 - Local Ventilation CAF
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Béton	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Plancher - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P046

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	R+2 - Coursives CAF
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle blanche + Ragréage sous sol plastique beige	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Plancher - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle blanche + Ragréage sous sol plastique beige

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P047

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	R+2 - Coursives CAF
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (granulaire) (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris) en traces
001-COUCHE	Matériau dur de type ciment (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P048

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	R+2 - Coursives CAF
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre + Peinture blanche	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Plâtre + Peinture blanche

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (granulaire) (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P049

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	R+3 - Local ventilation CAF
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Béton	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Plancher - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P050

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	R+3 - Local ventilation CAF
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)
001-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P051

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	R+3 - Local ventilation CAF
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces
001-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P052
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	R+2 - Coursives CAF
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence blanche	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de faïence blanche

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P053

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	R+1 - Cages d'escaliers
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence verte	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de faïence verte

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P054

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	R+3 - Local ventilation CAF
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Calorifugeage	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Caisson de ventilation - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Calorifugeage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (marron) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces
001-COUCHE	Matériau fibreux de type isolant (jaune)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P055

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	R+3 - Salle de réunion CAF n°4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle + Ragréage sous moquette	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Plancher - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle + Ragréage sous moquette

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple (fibreuse) (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (gris) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P056

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	R+3 - Salle de réunion CAF n°4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre + Peinture blanche	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit plâtre + Peinture blanche

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P057

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	R+3 - Salle de réunion CAF n°4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture blanche	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Tuyauterie - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Peinture blanche

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P058
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	R+3 - Coursives
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle jaune + Ragrée sous sol plastique gris	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Plancher - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle + Ragrée sous sol plastique gris

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P059

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	R+3 - Coursives
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre + Peinture blanche	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit plâtre + Peinture blanche

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige) en traces
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P060

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	R+4 - Local Chaufferie CPAM
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture rouge + Béton	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Plancher - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Peinture rouge + Béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (orange) ; matériau dur (bitumineux) (noir)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P061

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	R+4 - Local ventilation CPAM
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Béton	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Plancher - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P062

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	R+4 - Local ventilation CPAM
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P063

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	R+4 - Local ventilation CPAM
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P064

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	R+4 - Local ventilation CPAM
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Calorifugeage	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Caisson de ventilation - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Calorifugeage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (marron) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces
001-COUCHE	Matériau fibreux de type isolant (jaune)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P065

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	R+4 - Salle de réunions n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre + Peinture blanche	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit plâtre + Peinture blanche

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)
002-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P066

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	R+4 - Salle de réunions n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture blanche	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Tuyauterie - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Peinture blanche

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P067

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	RDC - Coursives CAF
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Rebouchage autour des câbles	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Plancher - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Rebouchage autour des câbles

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau de type polystyrène (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P068

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	RDC - Coursives CAF
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P069

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	R+1 - Local ventilation CPAM
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Calorifugeage	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Caisson de ventilation - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Calorifugeage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple (gris) ; matériau (noir) en traces
001-COUCHE	Matériau fibreux de type isolant (jaune)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P070

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	R+1 - Coursives URSSAF
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Rebouchage autour des câbles	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Plancher - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Rebouchage autour des câbles

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P071

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	R+1 - Coursives URSSAF
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P072

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	R+1 - Coursives CAF
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de jonction noir entre cloisons	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Cloisons - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Joint de jonction noir entre cloisons

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type peinture (noir) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreuse) (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P073

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	R+1 - Coursives CAF
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre sur supports métalliques	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Plâtre sur supports métalliques

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (fibreuse) (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P074

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	R+1 - Coursives CAF
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Rebouchage autour des câbles	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Plancher - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Rebouchage autour des câbles

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P075

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	R+1 - Coursives CAF
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)
001-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P076

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	R+1 - Coursives CPAM
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre sur supports métalliques	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Plâtre sur supports métalliques

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (fibreuse) (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P077

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	R+2 - Coursives CPAM
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre sur supports métalliques	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Plâtre sur supports métalliques

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (fibreuse) (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P078

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	R+2 - Coursives CPAM
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de jonction noir entre cloisons	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Cloisons - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Joint de jonction noir entre cloisons

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (noir) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreuse) (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P079

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	R+2 - Coursives CPAM
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Rebouchage autour des câbles	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Plancher - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Rebouchage autour des câbles

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P080

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	R+2 - Coursives CPAM
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P081

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	R+2 - Coursives CAF
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre sur supports métalliques	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Plâtre sur supports métalliques

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (fibreuse) (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P082

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	R+2 - Coursives CAF
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de jonction noir entre cloisons	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Cloisons - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Joint de jonction noir entre cloisons

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (noir) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreuse) (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P083

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	R+3 - Coursives
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Rebouchage autour des câbles	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Plancher - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Rebouchage autour des câbles

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P084

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	R+3 - Coursives
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P085

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	R+3 - Coursives
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de jonction noir entre cloisons	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Cloisons - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Joint de jonction noir entre cloisons

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (noir) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreuse) (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P086

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	RDC - Coursives CPAM
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de jonction noir entre cloisons	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Cloisons - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Joint de jonction noir entre cloisons

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (noir) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreuse) (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P087

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	RDC - Coursives URSSAF
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de jonction noir entre cloisons	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Cloisons - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Joint de jonction noir entre cloisons

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (noir) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreuse) (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P088

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UIOSS UNION	T260083126	RDC - Coursives URSSAF
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre sur supports métalliques	19/02/2026	JAHAN Clément

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Plâtre sur supports métalliques

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (fibreuse) (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-015692-01	Fibres d'amiante non détectées

ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES

PV_00720260201767726**Analyses pour le Bâtiment**APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTI
Monsieur Clément JAHAN
174 Rue de Gautray
45590 SAINT-CYR-EN-VAL

Notre référence : AR-26-NS-015692-01

Numéro de dossier : 26W008502**Référence de dossier :****C26066445 A - 6 rue Louis Armand 41000 BLOIS - UIOSS UNION**

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- **N° 26W008502-001** - Référence *P001-Sous sol - Sous-station CPAM - Sol - Plancher - Peinture sur sol béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- **N° 26W008502-002** - Référence *P002-Sous sol - Sous-station CPAM - Sol - Plancher - Béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- **N° 26W008502-003** - Référence *P003-Sous sol - Sous-station CPAM - Murs - Revêtement de murs - Enduit ciment*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- **N° 26W008502-004** - Référence *P004-Sous sol - Sous-station CPAM - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit ciment*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- **N° 26W008502-005** - Référence *P005-Sous sol - Coursives CPAM - Toutes zones - Tuyauterie - Calorifugeage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- **N° 26W008502-006** - Référence *P006-Sous sol - Coursives CPAM - Toutes zones - Tuyauterie - Calorifugeage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- **N° 26W008502-007** - Référence *P007-Sous sol - Coursives CPAM - Toutes zones - Tuyauterie - Peinture blanche*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

7 rue Pierre Adolphe Bobierre

F-44308 Nantes

Tél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 26W008502-008 - Référence P008-Sous sol - Archives 3 CPAM - Plafond - Poutre - Flocage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 26W008502-009 - Référence P009-Sous sol - Coursives CPAM - Toutes zones - Tuyauterie - Calorifugeage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 26W008502-010 - Référence P010-Sous sol - Coursives CPAM - Toutes zones - Tuyauterie - Peinture blanche, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 26W008502-011 - Référence P011-Sous sol - Sous-station Conférence - Sol - Plancher - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 26W008502-012 - Référence P012-Sous sol - Sous-station Conférence - Sol - Plancher - Béton, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 26W008502-013 - Référence P013-Sous sol - Sous-station Conférence - Murs - Revêtement de murs - Enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 26W008502-014 - Référence P014-Sous sol - Sous-station Conférence - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 26W008502-015 - Référence P015-Sous sol - Sous-station Conférence - Toutes zones - Caisson de ventilation - Calorifugeage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 26W008502-016 - Référence P016-Sous sol - Sous-station Conférence - Toutes zones - Tuyauterie - Peinture rouge, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 26W008502-017 - Référence P017-Sous sol - Sous-station Conférence - Toutes zones - Tuyauterie - Peinture verte, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 26W008502-018 - Référence P018-Sous sol - Sous-station Conférence - Toutes zones - Tuyauterie - Peinture bleue, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 26W008502-019 - Référence P019-Sous sol - Salle de conférence Raboliot - Plafond - Poutre - Flocage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

7 rue Pierre Adolphe Bobierre
F-44308 Nantes

Tél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 26W008502-020 - Référence P020-Sous sol - Sous-station URSSAF - Toutes zones - Tuyauterie - Calorifugeage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 26W008502-021 - Référence P021-Sous sol - Coursives URSSAF - Murs - Revêtement de murs - Enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 26W008502-022 - Référence P022-Sous sol - Cages d'escaliers - Murs - Revêtement de murs - Enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 26W008502-023 - Référence P023-RDC - Bureau CPAM n°11 - Sol - Plancher - Colle jaune + Ragréage sous sol plastique gris, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 26W008502-024 - Référence P024-RDC - Bureau CPAM n°11 - Murs - Revêtement de murs - Enduit ciment+Peinture blanche, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 26W008502-025 - Référence P025-RDC - Bureau CPAM n°11 - Toutes zones - Tuyauterie - Peinture blanche, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 26W008502-026 - Référence P026-RDC - Coursives CPAM - Murs - Revêtement de murs - Plâtre sur support métallique, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 26W008502-027 - Référence P027-RDC - Coursives CAF - Sol - Plancher - Colle blanche + Ragréage sous sol plastique beige, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 26W008502-028 - Référence P028-RDC - Coursives CAF - Murs - Revêtement de murs - Enduit ciment + Peinture blanche, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 26W008502-029 - Référence P029-RDC - Coursives CAF - Toutes zones - Tuyauterie - Peinture blanche, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 26W008502-030 - Référence P030-RDC - Bureau URSSAF n°6 - Sol - Plancher - Colle jaune + Ragréage sous moquette grise, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

7 rue Pierre Adolphe Bobierre
F-44308 Nantes

Tél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 26W008502-031 - Référence P031-RDC - *Coursives URSSAF - Murs - Revêtement de murs - Enduit plâtre + Peinture jaune*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W008502-032 - Référence P032-RDC - *Coursives URSSAF - Sol - Plancher - Colle blanche + Ragréage sous sol plastique*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W008502-033 - Référence P033-R+1 - *Salle de conférence - Sol - Plancher - Colle blanche + Ragréage sous moquette*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W008502-034 - Référence P034-R+1 - *Salle de conférence - Murs - Revêtement de murs - Revêtement plastique sur doublage en bois*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W008502-035 - Référence P035-R+1 - *Bureau CPAM n°9 - Sol - Plancher - Colle noire + Ragréage sous moquette*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W008502-036 - Référence P036-R+1 - *Bureau CPAM n°9 - Murs - Revêtement de murs - Enduit plâtre + Peinture blanche*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W008502-037 - Référence P037-R+1 - *Bureau CPAM n°9 - Toutes zones - Tuyauterie - Peinture blanche*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W008502-038 - Référence P038-R+1 - *Bureau URSSAF n°15 - Sol - Plancher - Colle noire + Ragréage sous moquette*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W008502-039 - Référence P039-R+1 - *Bureau URSSAF n°15 - Murs - Revêtement de murs - Enduit plâtre + Peinture blanche*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W008502-040 - Référence P040-R+1 - *Bureau URSSAF n°15 - Toutes zones - Tuyauterie - Peinture blanche*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

7 rue Pierre Adolphe Bobierre
F-44308 Nantes

Tél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 26W008502-041 - Référence P041-R+2 - Bureau CPAM n°19 - Sol - Plancher - Colle blanche + Ragréage sous sol plastique, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 26W008502-042 - Référence P042-R+2 - Bureau CPAM n°19 - Murs - Revêtement de murs - Enduit plâtre + Peinture blanche, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 26W008502-043 - Référence P043-R+2 - Bureau CPAM n°19 - Toutes zones - Tuyauterie - Peinture blanche, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 26W008502-044 - Référence P044-R+2 - Local Ventilation CAF - Toutes zones - Tuyauterie - Calorifugeage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 26W008502-045 - Référence P045-R+2 - Local Ventilation CAF - Sol - Plancher - Béton, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 26W008502-046 - Référence P046-R+2 - Coursives CAF - Sol - Plancher - Colle blanche + Ragréage sous sol plastique beige, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 26W008502-047 - Référence P047-R+2 - Coursives CAF - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 26W008502-048 - Référence P048-R+2 - Coursives CAF - Plafond - Revêtements de plafond - Plâtre + Peinture blanche, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 26W008502-049 - Référence P049-R+3 - Local ventilation CAF - Sol - Plancher - Béton, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 26W008502-050 - Référence P050-R+3 - Local ventilation CAF - Murs - Revêtement de murs - Enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 26W008502-051 - Référence P051-R+3 - Local ventilation CAF - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

7 rue Pierre Adolphe Bobierre
F-44308 Nantes

Tél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 26W008502-052 - Référence *P052-R+2 - Coursives CAF - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence blanche*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 26W008502-053 - Référence *P053-R+1 - Cages d'escaliers - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence verte*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 26W008502-054 - Référence *P054-R+3 - Local ventilation CAF - Toutes zones - Caisson de ventilation - Calorifugeage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 26W008502-055 - Référence *P055-R+3 - Salle de réunion CAF n°4 - Sol - Plancher - Colle + Ragraage sous moquette*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 26W008502-056 - Référence *P056-R+3 - Salle de réunion CAF n°4 - Murs - Revêtement de murs - Enduit plâtre + Peinture blanche*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 26W008502-057 - Référence *P057-R+3 - Salle de réunion CAF n°4 - Toutes zones - Tuyauterie - Peinture blanche*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 26W008502-058 - Référence *P058-R+3 - Coursives - Sol - Plancher - Colle jaune + Ragraage sous sol plastique gris*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 26W008502-059 - Référence *P059-R+3 - Coursives - Murs - Revêtement de murs - Enduit plâtre + Peinture blanche*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 26W008502-060 - Référence *P060-R+4 - Local Chaufferie CPAM - Sol - Plancher - Peinture rouge + Béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 26W008502-061 - Référence *P061-R+4 - Local ventilation CPAM - Sol - Plancher - Béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 26W008502-062 - Référence *P062-R+4 - Local ventilation CPAM - Murs - Revêtement de murs - Enduit ciment*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

7 rue Pierre Adolphe Bobierre
F-44308 Nantes

Tél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 26W008502-063 - Référence P063-R+4 - Local ventilation CPAM - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 26W008502-064 - Référence P064-R+4 - Local ventilation CPAM - Toutes zones - Caisson de ventilation - Calorifugeage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 26W008502-065 - Référence P065-R+4 - Salle de réunions n°1 - Murs - Revêtement de murs - Enduit plâtre + Peinture blanche, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 26W008502-066 - Référence P066-R+4 - Salle de réunions n°1 - Toutes zones - Tuyauterie - Peinture blanche, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 26W008502-067 - Référence P067-RDC - Coursives CAF - Sol - Plancher - Rebouchage autour des câbles, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 26W008502-068 - Référence P068-RDC - Coursives CAF - Murs - Revêtement de murs - Enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 26W008502-069 - Référence P069-R+1 - Local ventilation CPAM - Toutes zones - Caisson de ventilation - Calorifugeage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 26W008502-070 - Référence P070-R+1 - Coursives URSSAF - Sol - Plancher - Rebouchage autour des câbles, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 26W008502-071 - Référence P071-R+1 - Coursives URSSAF - Murs - Revêtement de murs - Enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 26W008502-072 - Référence P072-R+1 - Coursives CAF - Murs - Cloisons - Joint de jonction noir entre cloisons, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 26W008502-073 - Référence P073-R+1 - Coursives CAF - Murs - Revêtement de murs - Plâtre sur supports métalliques, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

7 rue Pierre Adolphe Bobierre
F-44308 Nantes

Tél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 26W008502-074 - Référence P074-R+1 - *Coursives CAF - Sol - Plancher - Rebouchage autour des câbles*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W008502-075 - Référence P075-R+1 - *Coursives CAF - Murs - Revêtement de murs - Enduit ciment*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W008502-076 - Référence P076-R+1 - *Coursives CPAM - Murs - Revêtement de murs - Plâtre sur supports métalliques*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W008502-077 - Référence P077-R+2 - *Coursives CPAM - Murs - Revêtement de murs - Plâtre sur supports métalliques*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W008502-078 - Référence P078-R+2 - *Coursives CPAM - Murs - Cloisons - Joint de jonction noir entre cloisons*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W008502-079 - Référence P079-R+2 - *Coursives CPAM - Sol - Plancher - Rebouchage autour des câbles*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W008502-080 - Référence P080-R+2 - *Coursives CPAM - Murs - Revêtement de murs - Enduit ciment*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W008502-081 - Référence P081-R+2 - *Coursives CAF - Murs - Revêtement de murs - Plâtre sur supports métalliques*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W008502-082 - Référence P082-R+2 - *Coursives CAF - Murs - Cloisons - Joint de jonction noir entre cloisons*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W008502-083 - Référence P083-R+3 - *Coursives - Sol - Plancher - Rebouchage autour des câbles*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W008502-084 - Référence P084-R+3 - *Coursives - Murs - Revêtement de murs - Enduit ciment*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W008502-085 - Référence P085-R+3 - *Coursives - Murs - Cloisons - Joint de jonction noir entre cloisons*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

7 rue Pierre Adolphe Bobierre
F-44308 Nantes

Tél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

**Analyses pour le Bâtiment**

- N° 26W008502-086 - Référence P086-RDC - *Coursives CPAM - Murs - Cloisons - Joint de jonction noir entre cloisons*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W008502-087 - Référence P087-RDC - *Coursives URSSAF - Murs - Cloisons - Joint de jonction noir entre cloisons*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W008502-088 - Référence P088-RDC - *Coursives URSSAF - Murs - Revêtement de murs - Plâtre sur supports métalliques*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

7 rue Pierre Adolphe Bobierre
F-44308 Nantes

Tél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment
Ouest SAS
Eurofins ABO
Rue Pierre Adolphe Bobierre
Site de la Géraudière
44300 Nantes

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-015709-01 Date d'émission de rapport : 12/03/2026 13:44 Page 1/21
Référence laboratoire N° : 26EK014401 Référence de suivi du dossier N° : 26W008502
Reçu au laboratoire le : 05/03/2026 Date de réception : 04/03/2026
Date d'analyse : 11/03/2026
Référence dossier Client: 26W008502 - C26066445 A - 6 rue Louis Armand 41000 BLOIS - UIOSS UNION

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	26W008502-001 - P001-Sous sol - Sous-station CPAM - Sol - Plancher - Peinture sur sol béton	Matériau de type système d'enduit peinture (gris)	MET / MR8S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	26W008502-002 - P002-Sous sol - Sous-station CPAM - Sol - Plancher - Béton	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / MR8S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	26W008502-003 - P003-Sous sol - Sous-station CPAM - Murs - Revêtement de murs - Enduit ciment	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / MR8S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	26W008502-004 - P004-Sous sol - Sous-station CPAM - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / MR8S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-015709-01 Date d'émission de rapport : 12/03/2026 13:44 Page 2/21
Référence laboratoire N° : 26EK014401 Référence de suivi du dossier N° : 26W008502
Reçu au laboratoire le : 05/03/2026 Date de réception : 04/03/2026
Date d'analyse : 11/03/2026
Référence dossier Client: 26W008502 - C26066445 A - 6 rue Louis Armand 41000 BLOIS - UIOSS UNION

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	26W008502-005 - P005-Sous sol - Coursives CPAM - Toutes zones - Tuyauterie - Calorifugeage	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET / MR8S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / BV5E	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
006	26W008502-006 - P006-Sous sol - Coursives CPAM - Toutes zones - Tuyauterie - Calorifugeage	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / BV5E	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
007	26W008502-007 - P007-Sous sol - Coursives CPAM - Toutes zones - Tuyauterie - Peinture blanche	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / MR8S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	26W008502-008 - P008-Sous sol - Archives 3 CPAM - Plafond - Poutre - Flochage	Matériau friable fibreux de type flochage (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / MR8S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	26W008502-009 - P009-Sous sol - Coursives CPAM - Toutes zones - Tuyauterie - Calorifugeage	Matériau semi-dur (fibreux) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET / MR8S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-015709-01 Date d'émission de rapport : 12/03/2026 13:44 Page 3/21
Référence laboratoire N° : 26EK014401 Référence de suivi du dossier N° : 26W008502
Reçu au laboratoire le : 05/03/2026 Date de réception : 04/03/2026
Date d'analyse : 11/03/2026
Référence dossier Client: 26W008502 - C26066445 A - 6 rue Louis Armand 41000 BLOIS - UIOSS UNION

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010	26W008502-010 - P010-Sous sol - Coursives CPAM - Toutes zones - Tuyauterie - Peinture blanche	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / MR8S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	26W008502-011 - P011-Sous sol - Sous-station Conférence - Sol - Plancher - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (gris)	MET / MR8S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	26W008502-012 - P012-Sous sol - Sous-station Conférence - Sol - Plancher - Béton	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / MR8S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	26W008502-013 - P013-Sous sol - Sous-station Conférence - Murs - Revêtement de murs - Enduit ciment	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / MR8S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	26W008502-014 - P014-Sous sol - Sous-station Conférence - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit ciment	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / MR8S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-015709-01 Date d'émission de rapport : 12/03/2026 13:44 Page 4/21
Référence laboratoire N° : 26EK014401 Référence de suivi du dossier N° : 26W008502
Reçu au laboratoire le : 05/03/2026 Date de réception : 04/03/2026
Date d'analyse : 11/03/2026
Référence dossier Client: 26W008502 - C26066445 A - 6 rue Louis Armand 41000 BLOIS - UIOSS UNION

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / MR8S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	26W008502-015 - P015-Sous sol - Sous-station Conférence - Toutes zones - Caisson de ventilation - Calorifugeage	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (beige) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET / MR8S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / BV5E	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
016	26W008502-016 - P016-Sous sol - Sous-station Conférence - Toutes zones - Tuyauterie - Peinture rouge	Matériau de type peinture (rouge) ; matériau de type peinture (marron)	MET / GK3E	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
017	26W008502-017 - P017-Sous sol - Sous-station Conférence - Toutes zones - Tuyauterie - Peinture verte	Matériau de type système d'enduit peinture (rose)	MET / GK3E	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018 (1) (2)	26W008502-018 - P018-Sous sol - Sous-station Conférence - Toutes zones - Tuyauterie - Peinture bleue	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu)	MET / RCV8	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-015709-01 Date d'émission de rapport : 12/03/2026 13:44 Page 5/21
Référence laboratoire N° : 26EK014401 Référence de suivi du dossier N° : 26W008502
Reçu au laboratoire le : 05/03/2026 Date de réception : 04/03/2026
Date d'analyse : 11/03/2026
Référence dossier Client: 26W008502 - C26066445 A - 6 rue Louis Armand 41000 BLOIS - UIOSS UNION

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
019	26W008502-019 - P019-Sous sol - Salle de conférence Raboliot - Plafond - Poutre - Flocage	Matériau friable fibreux de type flocage (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / GK3E	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	26W008502-020 - P020-Sous sol - Sous-station URSSAF - Toutes zones - Tuyauterie - Calorifugeage	Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET / GK3E	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	26W008502-021 - P021-Sous sol - Coursives URSSAF - Murs - Revêtement de murs - Enduit ciment	Matériau dur de type ciment (beige)	MET / GK3E	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	26W008502-022 - P022-Sous sol - Cages d'escaliers - Murs - Revêtement de murs - Enduit ciment	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / GK3E	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	26W008502-023 - P023-RDC - Bureau CPAM n°11 - Sol - Plancher - Colle jaune + Ragréage sous sol plastique gris	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / GK3E	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-015709-01 Date d'émission de rapport : 12/03/2026 13:44 Page 6/21
Référence laboratoire N° : 26EK014401 Référence de suivi du dossier N° : 26W008502
Reçu au laboratoire le : 05/03/2026 Date de réception : 04/03/2026
Date d'analyse : 11/03/2026
Référence dossier Client: 26W008502 - C26066445 A - 6 rue Louis Armand 41000 BLOIS - UIOSS UNION

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
024	26W008502-024 - P024-RDC - Bureau CPAM n°11 - Murs - Revêtement de murs - Enduit ciment+Peinture blanche	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / GK3E	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	26W008502-025 - P025-RDC - Bureau CPAM n°11 - Toutes zones - Tuyauterie - Peinture blanche	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / GK3E	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026	26W008502-026 - P026-RDC - Coursives CPAM - Murs - Revêtement de murs - Plâtre sur support métallique	Matériau semi-dur de type plâtre (beige)	MET / RCV8	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027	26W008502-027 - P027-RDC - Coursives CAF - Sol - Plancher - Colle blanche + Ragrée sous sol plastique beige	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / GK3E	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	26W008502-028 - P028-RDC - Coursives CAF - Murs - Revêtement de murs - Enduit ciment + Peinture blanche	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / GK3E	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-015709-01 Date d'émission de rapport : 12/03/2026 13:44 Page 7/21
Référence laboratoire N° : 26EK014401 Référence de suivi du dossier N° : 26W008502
Reçu au laboratoire le : 05/03/2026 Date de réception : 04/03/2026
Date d'analyse : 11/03/2026
Référence dossier Client: 26W008502 - C26066445 A - 6 rue Louis Armand 41000 BLOIS - UIOSS UNION

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
029	26W008502-029 - P029-RDC - Coursives CAF - Toutes zones - Tuyauterie - Peinture blanche	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / GK3E	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030	26W008502-030 - P030-RDC - Bureau URSSAF n°6 - Sol - Plancher - Colle jaune + Ragréage sous moquette grise	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / RCV8	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	26W008502-031 - P031-RDC - Coursives URSSAF - Murs - Revêtement de murs - Enduit plâtre + Peinture jaune	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / RCV8	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032	26W008502-032 - P032-RDC - Coursives URSSAF - Sol - Plancher - Colle blanche + Ragréage sous sol plastique	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / RCV8	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033	26W008502-033 - P033-R+1 - Salle de conférence - Sol - Plancher - Colle blanche + Ragréage sous moquette	Matériau souple (fibreuse) (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / RCV8	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-015709-01 Date d'émission de rapport : 12/03/2026 13:44 Page 8/21
Référence laboratoire N° : 26EK014401 Référence de suivi du dossier N° : 26W008502
Reçu au laboratoire le : 05/03/2026 Date de réception : 04/03/2026
Date d'analyse : 11/03/2026
Référence dossier Client: 26W008502 - C26066445 A - 6 rue Louis Armand 41000 BLOIS - UIOSS UNION

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
034	26W008502-034 - P034-R+1 - Salle de conférence - Murs - Revêtement de murs - Revêtement plastique sur doublage en bois	Matériau souple de type revêtement de sol (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET / RCV8	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035	26W008502-035 - P035-R+1 - Bureau CPAM n°9 - Sol - Plancher - Colle noire + Ragréage sous moquette	Matériau (noir) ; matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / RCV8	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036	26W008502-036 - P036-R+1 - Bureau CPAM n°9 - Murs - Revêtement de murs - Enduit plâtre + Peinture blanche	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / RCV8	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037	26W008502-037 - P037-R+1 - Bureau CPAM n°9 - Toutes zones - Tuyauterie - Peinture blanche	Matériau de type système d'enduit peinture (beige)	MET / RCV8	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038	26W008502-038 - P038-R+1 - Bureau URSSAF n°15 - Sol - Plancher - Colle noire + Ragréage sous moquette	Matériau souple de type revêtement de sol (marron)	MET / RCV8	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-015709-01 Date d'émission de rapport : 12/03/2026 13:44 Page 9/21
Référence laboratoire N° : 26EK014401 Référence de suivi du dossier N° : 26W008502
Reçu au laboratoire le : 05/03/2026 Date de réception : 04/03/2026
Date d'analyse : 11/03/2026
Référence dossier Client: 26W008502 - C26066445 A - 6 rue Louis Armand 41000 BLOIS - UIOSS UNION

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / RCV8	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039	26W008502-039 - P039-R+1 - Bureau URSSAF n°15 - Murs - Revêtement de murs - Enduit plâtre + Peinture blanche	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / RCV8	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
040	26W008502-040 - P040-R+1 - Bureau URSSAF n°15 - Toutes zones - Tuyauterie - Peinture blanche	Matériau de type système d'enduit peinture (gris)	MET / RCV8	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041	26W008502-041 - P041-R+2 - Bureau CPAM n°19 - Sol - Plancher - Colle blanche + Ragréage sous sol plastique	Matériau de type colle (transparent) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / RCV8	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
042	26W008502-042 - P042-R+2 - Bureau CPAM n°19 - Murs - Revêtement de murs - Enduit plâtre + Peinture blanche	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / RCV8	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-015709-01 Date d'émission de rapport : 12/03/2026 13:44 Page 10/21
Référence laboratoire N° : 26EK014401 Référence de suivi du dossier N° : 26W008502
Reçu au laboratoire le : 05/03/2026 Date de réception : 04/03/2026
Date d'analyse : 11/03/2026
Référence dossier Client: 26W008502 - C26066445 A - 6 rue Louis Armand 41000 BLOIS - UIOSS UNION

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
043	26W008502-043 - P043-R+2 - Bureau CPAM n°19 - Toutes zones - Tuyauterie - Peinture blanche	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / RCV8	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
044	26W008502-044 - P044-R+2 - Local Ventilation CAF - Toutes zones - Tuyauterie - Calorifugeage	Matériau souple (gris) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET / RCV8	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / T5PX	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
045	26W008502-045 - P045-R+2 - Local Ventilation CAF - Sol - Plancher - Béton	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RCV8	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
046	26W008502-046 - P046-R+2 - Coursives CAF - Sol - Plancher - Colle blanche + Ragréage sous sol plastique beige	Matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / RCV8	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
047	26W008502-047 - P047-R+2 - Coursives CAF - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit ciment	Matériau de type système d'enduit peinture (granulaire) (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris) en traces	MET / RCV8	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-015709-01 Date d'émission de rapport : 12/03/2026 13:44 Page 11/21
Référence laboratoire N° : 26EK014401 Référence de suivi du dossier N° : 26W008502
Reçu au laboratoire le : 05/03/2026 Date de réception : 04/03/2026
Date d'analyse : 11/03/2026
Référence dossier Client: 26W008502 - C26066445 A - 6 rue Louis Armand 41000 BLOIS - UIOSS UNION

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type ciment (gris)	MET / RCV8	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
048	26W008502-048 - P048-R+2 - Coursives CAF - Plafond - Revêtements de plafond - Plâtre + Peinture blanche	Matériau de type système d'enduit peinture (granulaire) (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET / RCV8	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
049	26W008502-049 - P049-R+3 - Local ventilation CAF - Sol - Plancher - Béton	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RCV8	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
050	26W008502-050 - P050-R+3 - Local ventilation CAF - Murs Revêtement de murs - Enduit ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RCV8	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RCV8	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-015709-01 Date d'émission de rapport : 12/03/2026 13:44 Page 12/21
Référence laboratoire N° : 26EK014401 Référence de suivi du dossier N° : 26W008502
Reçu au laboratoire le : 05/03/2026 Date de réception : 04/03/2026
Date d'analyse : 11/03/2026
Référence dossier Client: 26W008502 - C26066445 A - 6 rue Louis Armand 41000 BLOIS - UIOSS UNION

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
051	26W008502-051 - P051-R+3 - Local ventilation CAF - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / RCV8	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RCV8	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
052	26W008502-052 - P052-R+2 - Coursives CAF - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence blanche	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / RCV8	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
053	26W008502-053 - P053-R+1 - Cages d'escaliers - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence verte	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / RCV8	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
054 (3)	26W008502-054 - P054-R+3 - Local ventilation CAF - Toutes zones - Caïssor de ventilation - Calorifugeage	Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (marron) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces	MET / RCV8	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / T5PX	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-015709-01 Date d'émission de rapport : 12/03/2026 13:44 Page 13/21
Référence laboratoire N° : 26EK014401 Référence de suivi du dossier N° : 26W008502
Reçu au laboratoire le : 05/03/2026 Date de réception : 04/03/2026
Date d'analyse : 11/03/2026
Référence dossier Client: 26W008502 - C26066445 A - 6 rue Louis Armand 41000 BLOIS - UIOSS UNION

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
055	26W008502-055 - P055-R+3 - Salle de réunion CAF n°4 - Sol - Plancher - Colle + Ragréage sous moquette	Matériau souple (fibreuse) (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / RCV8	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
056	26W008502-056 - P056-R+3 - Salle de réunion CAF n°4 - Murs - Revêtement de murs Enduit plâtre + Peinture blanche	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtres) (marron)	MET / RCV8	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
057	26W008502-057 - P057-R+3 - Salle de réunion CAF n°4 - Toutes zones - Tuyauterie - Peinture blanche	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / RCV8	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
058	26W008502-058 - P058-R+3 - Coursives - Sol - Plancher - Colle jaune + Ragréage sous sol plastique gris	Matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (gris)	MET / RCV8	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
059	26W008502-059 - P059-R+3 - Coursives - Murs - Revêtement de murs - Enduit plâtre + Peinture blanche	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige) en traces	MET / RCV8	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-015709-01 Date d'émission de rapport : 12/03/2026 13:44 Page 14/21
Référence laboratoire N° : 26EK014401 Référence de suivi du dossier N° : 26W008502
Reçu au laboratoire le : 05/03/2026 Date de réception : 04/03/2026
Date d'analyse : 11/03/2026
Référence dossier Client: 26W008502 - C26066445 A - 6 rue Louis Armand 41000 BLOIS - UIOSS UNION

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type plâtre (beige)	MET / RCV8	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
060	26W008502-060 - P060-R+4 - Local Chaufferie CPAM - Sol - Plancher - Peinture rouge + Béton	Matériau de type système d'enduit peinture (orange) ; matériau dur (bitumineux) (noir)	MET / TFW7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
061	26W008502-061 - P061-R+4 - Local ventilation CPAM - Sol - Plancher - Béton	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / TFW7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
062	26W008502-062 - P062-R+4 - Local ventilation CPAM - Murs - Revêtement de murs - Enduit ciment	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / TFW7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
063	26W008502-063 - P063-R+4 - Local ventilation CPAM - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit ciment	Matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / TFW7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-015709-01 Date d'émission de rapport : 12/03/2026 13:44 Page 15/21
Référence laboratoire N° : 26EK014401 Référence de suivi du dossier N° : 26W008502
Reçu au laboratoire le : 05/03/2026 Date de réception : 04/03/2026
Date d'analyse : 11/03/2026
Référence dossier Client: 26W008502 - C26066445 A - 6 rue Louis Armand 41000 BLOIS - UIOSS UNION

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
064	26W008502-064 - P064-R+4 - Local ventilation CPAM - Toutes zones - Caissor de ventilation - Calorifugeage	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (marron) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces	MET / TFW7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / ERN2	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
065	26W008502-065 - P065-R+4 - Salle de réunions n°1 - Murs - Revêtement de murs - Enduit plâtre + Peinture blanche	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / TFW7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / ERN2	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / TFW7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
066	26W008502-066 - P066-R+4 - Salle de réunions n°1 - Toutes zones - Tuyauterie - Peinture blanche	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / TFW7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-015709-01 Date d'émission de rapport : 12/03/2026 13:44 Page 16/21
Référence laboratoire N° : 26EK014401 Référence de suivi du dossier N° : 26W008502
Reçu au laboratoire le : 05/03/2026 Date de réception : 04/03/2026
Date d'analyse : 11/03/2026
Référence dossier Client: 26W008502 - C26066445 A - 6 rue Louis Armand 41000 BLOIS - UIOSS UNION

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
067	26W008502-067 - P067-RDC - Coursives CAF - Sol - Plancher - Rebouchage autour des câbles	Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau de type polystyrène (blanc)	MET / TFW7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
068	26W008502-068 - P068-RDC - Coursives CAF - Murs - Revêtement de murs - Enduit ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / TFW7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
069	26W008502-069 - P069-R+1 - Local ventilation CPAM - Toutes zones - Caissor de ventilation - Calorifugeage	Matériau souple (gris) ; matériau (noir) en traces	MET / TFW7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / ERN2	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
070	26W008502-070 - P070-R+1 - Coursives URSSAF - Sol - Plancher - Rebouchage autour des câbles	Matériau semi-dur (blanc)	MET / TFW7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
071	26W008502-071 - P071-R+1 - Coursives URSSAF - Murs - Revêtement de murs - Enduit ciment	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / TFW7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-015709-01 Date d'émission de rapport : 12/03/2026 13:44 Page 17/21
Référence laboratoire N° : 26EK014401 Référence de suivi du dossier N° : 26W008502
Reçu au laboratoire le : 05/03/2026 Date de réception : 04/03/2026
Date d'analyse : 11/03/2026
Référence dossier Client: 26W008502 - C26066445 A - 6 rue Louis Armand 41000 BLOIS - UIOSS UNION

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
072	26W008502-072 - P072-R+1 - Coursives CAF - Murs - Cloisons - Joint de jonction noir entre cloisons	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type peinture (noir) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreuse) (blanc)	MET / TFW7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
073	26W008502-073 - P073-R+1 - Coursives CAF - Murs - Revêtement de murs - Plâtre sur supports métalliques	Matériau semi-dur (fibreuse) (blanc)	MET / TFW7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
074	26W008502-074 - P074-R+1 - Coursives CAF - Sol - Plancher - Rebouchage autour des câbles	Matériau semi-dur (blanc)	MET / TFW7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
075	26W008502-075 - P075-R+1 - Coursives CAF - Murs - Revêtement de murs - Enduit ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / GK3E	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / GK3E	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-015709-01 Date d'émission de rapport : 12/03/2026 13:44 Page 18/21
Référence laboratoire N° : 26EK014401 Référence de suivi du dossier N° : 26W008502
Reçu au laboratoire le : 05/03/2026 Date de réception : 04/03/2026
Date d'analyse : 11/03/2026
Référence dossier Client: 26W008502 - C26066445 A - 6 rue Louis Armand 41000 BLOIS - UIOSS UNION

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
076	26W008502-076 - P076-R+1 - Coursives CPAM - Murs - Revêtement de murs - Plâtre sur supports métalliques	Matériau semi-dur (fibreuse) (blanc)	MET / GK3E	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
077	26W008502-077 - P077-R+2 - Coursives CPAM - Murs - Revêtement de murs - Plâtre sur supports métalliques	Matériau semi-dur (fibreuse) (blanc)	MET / GK3E	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
078	26W008502-078 - P078-R+2 - Coursives CPAM - Murs - Cloisons - Joint de jonction noir entre cloisons	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (noir) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreuse) (blanc)	MET / GK3E	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
079	26W008502-079 - P079-R+2 - Coursives CPAM - Sol - Plancher - Rebouchage autour des câbles	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / GK3E	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
080	26W008502-080 - P080-R+2 - Coursives CPAM - Murs - Revêtement de murs - Enduit ciment	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / GK3E	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-015709-01 Date d'émission de rapport : 12/03/2026 13:44 Page 19/21
Référence laboratoire N° : 26EK014401 Référence de suivi du dossier N° : 26W008502
Reçu au laboratoire le : 05/03/2026 Date de réception : 04/03/2026
Date d'analyse : 11/03/2026
Référence dossier Client: 26W008502 - C26066445 A - 6 rue Louis Armand 41000 BLOIS - UIOSS UNION

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
081	26W008502-081 - P081-R+2 - Coursives CAF - Murs - Revêtement de murs - Plâtre sur supports métalliques	Matériau semi-dur (fibreuse) (blanc)	MET / GK3E	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
082	26W008502-082 - P082-R+2 - Coursives CAF - Murs - Cloisons - Joint de jonction noir entre cloisons	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (noir) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreuse) (blanc)	MET / GK3E	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
083	26W008502-083 - P083-R+3 - Coursives - Sol - Plancher - Rebouchage autour des câbles	Matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (gris)	MET / GK3E	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
084	26W008502-084 - P084-R+3 - Coursives - Murs - Revêtement de murs - Enduit ciment	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / GK3E	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
085	26W008502-085 - P085-R+3 - Coursives - Murs - Cloisons - Joint de jonction noir entre cloisons	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (noir) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreuse) (blanc)	MET / GK3E	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-015709-01 Date d'émission de rapport : 12/03/2026 13:44 Page 20/21
Référence laboratoire N° : 26EK014401 Référence de suivi du dossier N° : 26W008502
Reçu au laboratoire le : 05/03/2026 Date de réception : 04/03/2026
Date d'analyse : 11/03/2026
Référence dossier Client: 26W008502 - C26066445 A - 6 rue Louis Armand 41000 BLOIS - UIOSS UNION

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
086	26W008502-086 - P086-RDC - Coursives CPAM - Murs - Cloisons - Joint de jonction noir entre cloisons	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (noir) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreuse) (blanc)	MET / GK3E	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
087	26W008502-087 - P087-RDC - Coursives URSSAF - Murs - Cloisons - Joint de jonction noir entre cloisons	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (noir) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreuse) (blanc)	MET / GK3E	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
088	26W008502-088 - P088-RDC - Coursives URSSAF - Murs - Revêtement de murs - Plâtre sur supports métalliques	Matériau semi-dur de type plâtre (fibreuse) (blanc)	MET / GK3E	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)

- (1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (2) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.
- (3) L'échantillon contient un matériau métallique. Le métal est un matériau qui, par nature, ne contient pas d'amiante.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP : Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET : Détermination des Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX43-050 : Juillet 2021 et méthode interne P-PS-SOP3368 : version 9.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-015709-01	Date d'émission de rapport : 12/03/2026 13:44	Page 21/21
Référence laboratoire N° : 26EK014401	Référence de suivi du dossier N° : 26W008502	
Reçu au laboratoire le : 05/03/2026	Date de réception : 04/03/2026	
Date d'analyse : 11/03/2026		
Référence dossier Client: 26W008502 - C26066445 A - 6 rue Louis Armand 41000 BLOIS - UIOSS UNION		

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur <http://www.ipac.pt/>.

NB 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur <https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amiante/qualidade/>.

NB 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10), , Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).

NB 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Validé et approuvé par :


Margarida Barbosa
Technicien de laboratoire

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES

Etage	Local	Composant	Matériau ou produit contenant de l'amiante	Estimation des quantités	Observations
Sous sol	Sous-station CPAM	Tuyauterie	Peinture bleue	10 ml	
		Tuyauterie	Peinture rouge	10 ml	
Sous sol	Sous-station Conférence	Tuyauterie	Peinture rouge	10 ml	
		Tuyauterie	Peinture bleue	10 ml	
Sous sol	Sous-station CAF	Tuyauterie	Peinture bleue	10 ml	
		Tuyauterie	Peinture rouge	10 ml	
Sous sol	Sous-station URSSAF	Tuyauterie	Peinture bleue	10 ml	
		Tuyauterie	Peinture rouge	10 ml	

L'estimation des quantités ne concerne que les matériaux ou produits contenant de l'amiante présents dans l'immeuble bâti et concernés par le programme de travaux.

Elle ne prend pas en compte :

- Les autres matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés dans l'immeuble bâti mais non concernés par le programme de travaux
- Les techniques utilisées par les entreprises de travaux pour la dépose des matériaux ou produits repérés.
- La quantité de déchets générés par les entreprises elles-mêmes lors de la dépose de ces matériaux ou produits (équipements de protection individuelle, moyens de protection collective ...)

ANNEXE ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE

Z001 - Tuyauterie Peinture rouge						Continue : NON	
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
Sous sol	Sous-station CPAM	Tuyauterie		Peinture rouge		P016 - idem	Oui
Sous sol	Sous-station Conférence	Tuyauterie	X	Peinture rouge		P016	Oui
Sous sol	Sous-station CAF	Tuyauterie		Peinture rouge		P016 - idem	Oui
Sous sol	Sous-station URSSAF	Tuyauterie		Peinture rouge		P016 - idem	Oui

Z002 - Tuyauterie Peinture bleue						Continue : NON	
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
Sous sol	Sous-station CPAM	Tuyauterie		Peinture bleue		P018 - idem	Oui
Sous sol	Sous-station Conférence	Tuyauterie	X	Peinture bleue		P018	Oui
Sous sol	Sous-station CAF	Tuyauterie		Peinture bleue		P018 - idem	Oui
Sous sol	Sous-station URSSAF	Tuyauterie		Peinture bleue		P018 - idem	Oui

Z003 - Tuyauterie Peinture verte						Continue : NON	
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
Sous sol	Sous-station CPAM	Tuyauterie		Peinture verte		P017 - idem	Non
Sous sol	Sous-station Conférence	Tuyauterie	X	Peinture verte		P017	Non
Sous sol	Sous-station CAF	Tuyauterie		Peinture verte		P017 - idem	Non
Sous sol	Sous-station URSSAF	Tuyauterie		Peinture verte		P017 - idem	Non

ANNEXE AUTRES DOCUMENTS

ANNEXE CERTIFICATION DE L'OPERATEUR DE REPERAGE

BUREAU VERITAS
Certification



Certificat attribué à

Clément JAHAN

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES	Référence des arrêtés	Date de certification originale	Validité du certificat *
DPE avec mention	Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	28/07/2020	27/07/2027
Amiante avec mention	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	28/07/2020	27/07/2027
Plomb sans mention (CREP)	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	12/01/2021	11/01/2028
Gaz	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	24/11/2020	23/11/2027
Électricité	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	15/12/2020	14/12/2027
DPE sans mention	Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	28/07/2020	27/07/2027
Amiante sans mention	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	28/07/2020	27/07/2027

Date : 01/10/2024


Numéro du certificat : 8269888

Samuel DUPRIEU - Président



* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessous. Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme. Cliquez ici pour vérifier la validité de ce certificat.
Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
1 Place Zaha Hadid 92400 Courbevoie





Apave Exploitation France
Orléans formation
174 rue de Gautray
ZI de la Saussaye
45590 ST CYR EN VAL
Tél : 0238226464
Fax : 0238226464

Attestation individuelle de fin de formation
(Article L 6313-7 du Code du Travail)

M JAHAN Clément a suivi la formation :

AMI112-0488 Opérateur de chantier amiante sous-section 4 Recyclage

Organisée à APAVE EXPLOITATION FRANCE du 05/02/2026 au 05/02/2026 et d'une durée de 7 heures (s).

M JAHAN Clément a participé à la formation qui visait à développer les capacités correspondantes aux objectifs opérationnels suivants :

- Maintenir et actualiser les savoirs, savoir-faire acquis lors de la formation préalable ou du dernier recyclage
- Identifier l'évolution des techniques et de la réglementation
- Appliquer les procédures adaptées aux interventions et les modes opératoires

- ☒ II / ~~EM~~ a obtenu un avis favorable à l'issue de la validation des acquis en fin de formation.
☐ II / ~~EM~~ a obtenu un avis défavorable à l'issue de la validation des acquis en fin de formation.

Fait à ST CYR EN VAL, le 05/02/2026
M GOUSSET Thibault, Directeur Formation



Nota : En aucun cas cette attestation ne vaut avis d'aptitude ou titre d'habilitation

ANNEXE ATTESTATION D'ASSURANCE



Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE Succursale en France** - 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex certifions par la présente que la société:

SAS APAVE
Immeuble CANOPY 6 rue du général Audran
92400 COURBEVOIE
France

agissant tant pour son compte que pour celui de sa filiale :

APAVE INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION France
Immeuble Canopy 6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE
France

est assurée auprès de notre compagnie par la police n° **FRL003861** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incombent dans l'exercice de ses activités.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle

Tous dommages corporels, matériels et immatériels confondus	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Dont :			
Dommages immatériels non consécutifs	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Tous dommages corporels, matériels et immatériels aux USA/Canada	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Dont :			
Dommages immatériels non consécutifs sur base « Loss of use »	2 500 000	EUR	Par année d'assurance
Tous dommages causés par l'amiante et le plomb (hors Faute Inexcusable)	5 000 000	EUR	Par année d'assurance


Il est précisé que le souscripteur est à jour du paiement de ses primes / ne fait pas l'objet d'une procédure de mise à demeure pour non-paiement de prime / ne fait l'objet d'aucune suspension de garantie, ni d'aucune procédure de mise en demeure pour non-paiement de prime au titre de ce contrat. Les activités assurées sont décrites dans l'Annexe suivante.
Période d'assurance du 01/01/2026 au 31/12/2026

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Paris La Défense, le 17/11/2025

Pour la Compagnie,

Signature de l'assureur/ of the insurer :



Signature autorisée/ Authorised signatory :

S. PERREAU Allianz (®)
Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 Cours Michelet
CS 30051
92076 Paris La Défense
087 424 608 RCS Nanterre

CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS

Les responsabilités du producteur de déchets

Le Code de l'Environnement dispose dans son article L. 541-2 : « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge. »

A ce titre, pour des travaux de désamiantage, le maître d'ouvrage (en général le propriétaire) est responsable de la bonne élimination des déchets issus du chantier. Les déchets de chantier tels que les équipements de protection des intervenants sont de la responsabilité de l'entreprise effectuant les travaux.

Les familles de déchets




Les différentes sortes de déchets d'amiante

Les déchets d'amiante se divisent en deux grandes catégories quant à la gestion de leur élimination. **Le traitement va dépendre de la nature des déchets amiantés.** :

Installation de stockage de déchets dangereux (ISDD) ou installation d'inertage par vitrification	Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND)
Tous types de déchets amiantés, y compris les déchets connexes de chantiers contaminés (EPI, films de protection)	Déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante générés par une activité de construction, rénovation ou déconstruction d'un bâtiment ou par une activité de construction, rénovation ou déconstruction de travaux de génie civil, y compris les terres naturellement amiantifères et les agrégats d'enrobés bitumineux amiantés

A CHAQUE DECHET SA FILIERE

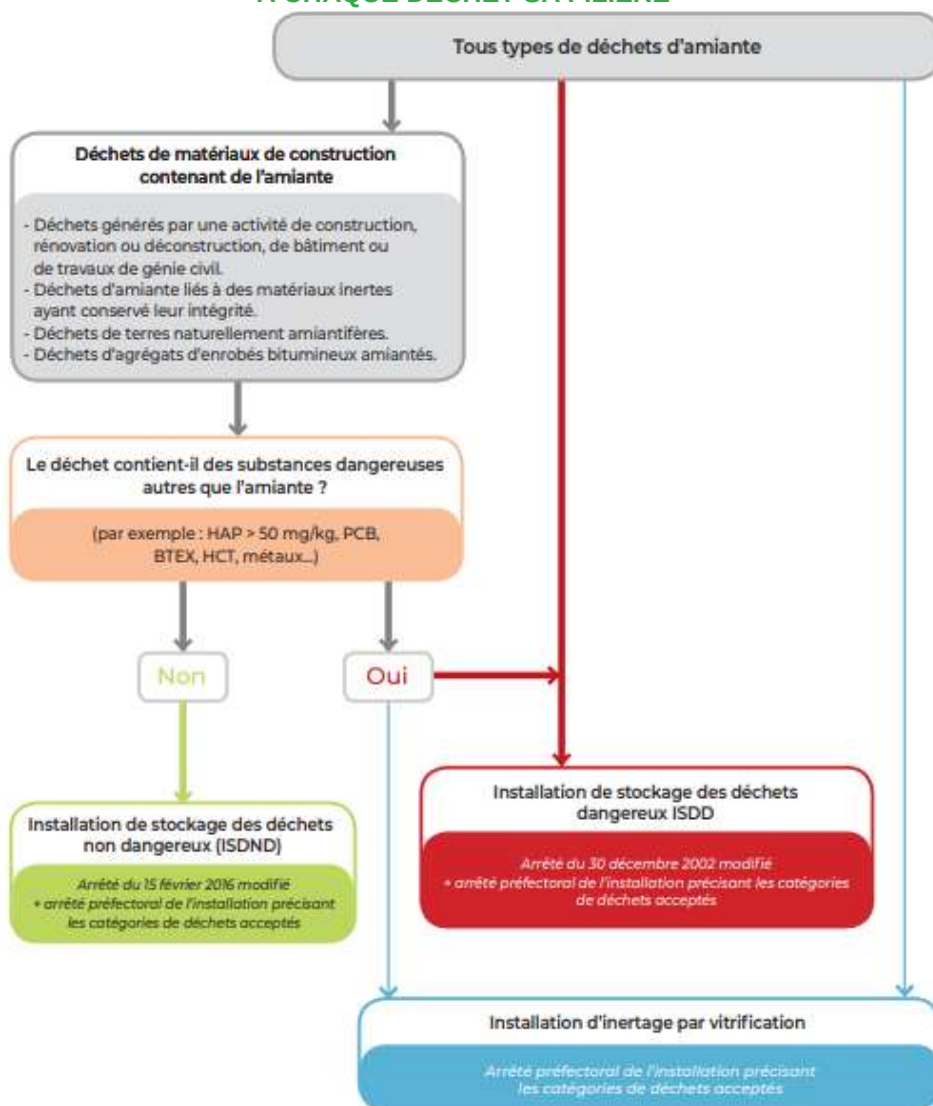

Document INRS

Organisation à prévoir pour la gestion de ces déchets

L'entreprise doit appliquer les dispositions réglementaires existantes concernant les déchets qu'elle produit ou détient, car elle en est responsable. Elle doit impérativement disposer, avant même le démarrage des travaux, d'un **certificat d'acceptation préalable (CAP)** de l'installation de stockage des déchets ou de traitement par vitrification pour chaque catégorie de déchet amianté que son activité va produire. Un **bordereau de suivi des déchets contenant de l'amiante (BSDA)** accompagne chaque lot depuis son lieu de production jusqu'à son élimination finale.

À toutes les étapes de la gestion de ces déchets, la manutention des déchets doit être organisée de façon à éviter la libération de fibres. L'utilisation de moyens adaptés d'aide à la manutention ou au levage est à rechercher. Le nettoyage des surfaces, outils, engins, véhicules sera effectué par humidification et aspiration avec du matériel adapté (soufflettes à proscrire). Les salariés doivent être informés des risques qu'ils encourent et formés aux moyens de prévention (modes opératoires, EPI, règles d'hygiène).

Élimination des déchets

Les déchets doivent être confiés à des centres de traitement autorisés, après demande d'un certificat d'acceptation préalable.

Les adresses des installations de stockage des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès des préfetures, des Conseils généraux, des mairies, des DREAL et de l'ADEME ainsi qu'en consultant les sites suivants :

<https://www.sinoe.org/>

<http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/>