

Rapport de mission de repérage du plomb avant travaux

(Hors champ du code de la santé publique)

Numéro de dossier : SENAT_58023_RAATRPAT
Date du repérage : 06/05/2026

Adresse du bien immobilier	Donneur d'ordre / Propriétaire :
Localisation du ou des bâtiments : Département : ... Paris Adresse : 15 Rue de Vaugirard Commune : 75006 Paris (France) Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : Année de construction :	Donneur d'ordre : SENAT - M. Denis Floc'hlay 15 Rue de Vaugirard 75006 Paris Propriétaire : SENAT 15 Rue de Vaugirard 75006 Paris

Le Diagnostic suivant concerne			
X	Les parties privatives		Avant la vente
	Les parties occupées		Avant la mise en location
	Les parties communes d'un immeuble	X	Avant travaux <i>N.B. : Les travaux visés sont définis dans l'arrêté du 19 août 2011 relatif aux travaux en parties communes nécessitant l'établissement d'un CREP</i>
Nature des travaux :		Rénovation / Réhabilitation : OUI	Démolition : NON

Société réalisant le constat	
Nom et prénom de l'auteur du constat	MENAOUAR Samir
N° de certificat de certification	TC21-0099 le 03/06/2021
Nom de l'organisme de certification	TECHNICERT
Organisme d'assurance professionnelle	ALLIANZ
N° de contrat d'assurance	56174801
Date de validité :	31/12/2026

Ce diagnostic plomb avant travaux a été rédigé par MENAOUAR Samir le 06/05/2026.	
--	---

Objectif de la mission :

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation/réhabilitation ou de démolition, définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un Constat de Risque d'Exposition au Plomb ni un Diagnostic du Risque d'Intoxication au Plomb, qui relèvent des obligations prévues par le Code de la Santé Publique.

Périmètre des travaux :

Le donneur d'ordre remet au diagnostiqueur ces informations via un tableau synthétique dont le modèle est téléchargeable sur le site de la DIRECCTE Centre : Annexe 2 Tableau de recensement des travaux établi par le donneur d'ordre ainsi qu'une description détaillée des travaux, de leur localisation et si déjà définis le nom et adresse des entreprises intervenantes. Il est important de disposer d'informations précises pour définir la stratégie de mesures.

Appareil utilisé	
Nom du fabricant de l'appareil	FONDIS ELECTRONIC
Modèle de l'appareil / N° de série de l'appareil	FenX / 2-0488
Nature du radionucléide	Cd 109
Date du dernier chargement de la source	07/11/2022
Activité à cette date et durée de vie de la source	850 MBq

Tableau de recensement des travaux : Curage

1. Rappel des références réglementaires

- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail,
- Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants,
- Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb,
- Norme NF X 46 031 avril 2008 relative à l'analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb.
- Norme NF X 46 035 juin 2021 relative à la recherche de plomb avant travaux dans les revêtements et matériaux et produits de construction.

2. Renseignements complémentaires concernant la mission

2.1 L'appareil à fluorescence X

Nom du fabricant de l'appareil	FONDIS ELECTRONIC	
Modèle de l'appareil	FenX	
N° de série de l'appareil	2-0488	
Nature du radionucléide	Cd 109	
Date du dernier chargement de la source	07/11/2022	Activité à cette date et durée de vie : 850 MBq
Autorisation/Déclaration ASN (DGSNR)	N° T751546	Nom du titulaire/signataire Mélina LEBARON
	Date d'autorisation/de déclaration 28/11/2022	Date de fin de validité (si applicable) 28/11/2026
Nom du titulaire de l'autorisation ASN (DGSNR)	Mélina LEBARON	
Nom de la Personne Compétente en Radioprotection (PCR)	Mélina LEBARON	

Étalon : Etalon NIST intégré 1,04 mg/cm² +/- 0,2 mg/cm²

Vérification de la justesse de l'appareil	n° de mesure	Date de la vérification	Concentration (mg/cm ²)
Etalonnage entrée	1	06/05/2026	1 (+/- 0,1)
Etalonnage sortie	552	06/05/2026	1 (+/- 0,1)

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil.

En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel

Nom du laboratoire d'analyse	Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse
Nom du contact	-
Coordonnées	-
Référence du rapport d'essai	-
Date d'envoi des prélèvements	-
Date de réception des résultats	-

Liste des locaux visités

Pav N-O Rez de chaussée - A0042,
Pav N-O Rez de chaussée - A0041,
Pav N-O Entresol Rez de chaussée - A0091,

Pav N-E Rez de chaussée - A0035,
Pav N-E Rez de chaussée - A0034,
Pav N-E Entresol Rez de chaussée - A0090,

Pav N-O 1er étage - A0130,
 Pav N-O 1er étage - A0127,
 Pav N-O 1er étage - A0128,
 Pav N-O entresol 1er étage - A0173a,
 Pav N-O 2ème étage - A0232,
 Pav N-O 2ème étage - A0231,
 Pav N-O 2ème étage - A0234,
 Pav N-O 3ème étage - A0360,
 Pav N-O 3ème étage - A0353,
 Pav N-O 3ème étage - A0351,
 Pav N-E Rez de chaussée - A0036a,
 Pav N-E Rez de chaussée - A0036c,

Pav N-E Entresol Rez de chaussée - A0089,
 Pav N-E Entresol Rez de chaussée - A0088,
 Pav N-E 1er étage - A0121,
 Pav N-E 1er étage - A0122,
 Pav N-E 1er étage - A0123,
 Pav N-E 1er étage - A0124,
 Pav N-E 2ème étage - A0229,
 Pav N-E 2ème étage - A0228,
 Pav N-E 2ème étage - A0226,
 Pav N-E 3ème étage - A0348,
 Pav N-E 3ème étage - A0346,
 Pav N-E 3ème étage - A0342

Liste des locaux non visités ou non mesurés (avec justification)

Localisation	Parties du local	Raison
Pav N-O 3ème étage - A0358	Localisation non Visitée	Impossibilité d'entrer
Pav N-E 3ème étage - A0344	Localisation non Visitée	Impossibilité d'entrer

3. Méthodologie employée

L'identification des locaux, zones, revêtements, matériaux et des unités de diagnostic sont fonction de la nature et de la localisation des travaux effectués. Par ailleurs, pour les ensembles bâtis (plusieurs bâtiments construits à la même période) présentant des locaux similaires, un repérage par échantillonnage peut être envisagé. Le diagnostiqueur définit sous sa seule responsabilité le choix des locaux et unités de diagnostic qui doivent faire l'objet d'un repérage (fluorescence X et / ou prélèvement).

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

3.1 Stratégie de mesurage

Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic (UD) et des travaux à effectuer. En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3, hauteur de la prise des mesures limitée à 3 mètres), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur-seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ...).

Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire (idem réglementation du CREP).

3.2 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

L'auteur du constat tel que défini à l'Article 4 de l'Arrêté du 19 août 2011 peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF X 46-031 «*Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb*», dans le cas suivant :

- lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements.

Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46-030 «*Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb*» précitée sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

L'ensemble des couches de peintures est prélevé en veillant à inclure la couche la plus profonde. L'auteur du constat évite le prélèvement du substrat ou tous corps étrangers qui risquent d'avoir pour effet de diluer la concentration en plomb de l'échantillon. Le prélèvement est réalisé avec les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de poussières.

Quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g

4. Présentation des résultats

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre ;
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

5. Résultats des mesures

Pav N-O Rez de chaussée - A0042

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
2		Fenêtre B6 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
3		Fenêtre B6 intérieure (partie haute)			<0,4			0	
4		Huisserie Fenêtre B6 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
5		Huisserie Fenêtre B6 intérieure (partie haute)			<0,4			0	
6		Fenêtre B6 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
7		Fenêtre B6 extérieure (partie haute)			<0,4			0	
8		Huisserie Fenêtre B6 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
9		Huisserie Fenêtre B6 extérieure (partie haute)			<0,4			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 4

Pav N-O Rez de chaussée - A0041

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
10		Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
11		Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			<0,4			0	
12		Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
13		Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			<0,4			0	
14		Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
15		Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			<0,4			0	
16		Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
17		Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			<0,4			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 4

Pav N-O Entresol Rez de chaussée - A0091

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
18		Fenêtre B6 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
19		Fenêtre B6 intérieure (partie haute)			<0,4			0	

20		Huissierie Fenêtre B6 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
21		Huissierie Fenêtre B6 intérieure (partie haute)			<0,4			0	
22		Fenêtre B6 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
23		Fenêtre B6 extérieure (partie haute)			<0,4			0	
24		Huissierie Fenêtre B6 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
25		Huissierie Fenêtre B6 extérieure (partie haute)			<0,4			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 4

Pav N-O 1er étage - A0130

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
26		Fenêtre C6 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	32,2		Non dégradé (NC)	1	
27		Fenêtre C6 intérieure (partie haute)			32,2			1	
28		Huissierie Fenêtre C6 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	32,2		Non dégradé (NC)	1	
29		Huissierie Fenêtre C6 intérieure (partie haute)			32,2			1	
30		Fenêtre C6 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	32,2		Non dégradé (NC)	1	
31		Fenêtre C6 extérieure (partie haute)			32,2			1	
32		Huissierie Fenêtre C6 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	32,2		Non dégradé (NC)	1	
33		Huissierie Fenêtre C6 extérieure (partie haute)			32,2			1	
34		Ebrasements C6 (mesure 1)	plâtre	Peinture	32,2		Non dégradé (NC)	1	
35		Ebrasements C6 (mesure 2)			32,2			1	
36		Moulure ébrasement C6 (mesure 1)	Bois	Peinture	32,2		Non dégradé (NC)	1	
37		Moulure ébrasement C6 (mesure 2)			32,2			1	

Nombre d'unités de diagnostic : 6

Pav N-O 1er étage - A0127

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
38		Fenêtre C3 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	47,5		Non dégradé ()	1	
39		Fenêtre C3 intérieure (partie haute)			47,5			1	
40		Huissierie Fenêtre C3 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	47,5		Non dégradé ()	1	
41		Huissierie Fenêtre C3 intérieure (partie haute)			47,5			1	
42		Fenêtre C3 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	47,5		Non dégradé ()	1	
43		Fenêtre C3 extérieure (partie haute)			47,5			1	
44		Huissierie Fenêtre C3 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	47,5		Non dégradé ()	1	
45		Huissierie Fenêtre C3 extérieure (partie haute)			47,5			1	
46		Ebrasements C3 (mesure 1)	plâtre	Peinture	47,5		Non dégradé ()	1	
47		Ebrasements C3 (mesure 2)			47,5			1	
48		Moulure ébrasement C3 (mesure 1)	Bois	Peinture	47,5		Non dégradé ()	1	
49		Moulure ébrasement C3 (mesure 2)			47,5			1	
50		Fenêtre C5 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	47,5		Non dégradé ()	1	
51		Fenêtre C5 intérieure (partie haute)			47,5			1	

52		Huissier Fenêtre C5 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	47,5		Non dégradé ()	1	
53		Huissier Fenêtre C5 intérieure (partie haute)			47,5			1	
54		Fenêtre C5 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	47,5		Non dégradé ()	1	
55		Fenêtre C5 extérieure (partie haute)			47,5			1	
56		Huissier Fenêtre C5 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	47,5		Non dégradé ()	1	
57		Huissier Fenêtre C5 extérieure (partie haute)			47,5			1	
58		Ebrasements C5 (mesure 1)	plâtre	Peinture	47,5		Non dégradé ()	1	
59		Ebrasements C5 (mesure 2)			47,5			1	
60		Moulure ébrasement C5 (mesure 1)	Bois	Peinture	47,5		Non dégradé ()	1	
61		Moulure ébrasement C5 (mesure 2)			47,5			1	

Nombre d'unités de diagnostic : 12

Pav N-O 1er étage - A0128

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
62		Fenêtre C4 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
63		Fenêtre C4 intérieure (partie haute)			<0,4			0	
64		Huissier Fenêtre C4 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	21,4		Non dégradé ()	1	
65		Huissier Fenêtre C4 intérieure (partie haute)			21,4			1	
66		Fenêtre C4 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
67		Fenêtre C4 extérieure (partie haute)			<0,4			0	
68		Huissier Fenêtre C4 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	21,4		Non dégradé ()	1	
69		Huissier Fenêtre C4 extérieure (partie haute)			21,4			1	
70		Ebrasements C4 (mesure 1)	plâtre	Peinture	21,4		Non dégradé ()	1	
71		Ebrasements C4 (mesure 2)			21,4			1	
72		Moulure ébrasement C4 (mesure 1)	Bois	Peinture	21,4		Non dégradé ()	1	
73		Moulure ébrasement C4 (mesure 2)			21,4			1	

Nombre d'unités de diagnostic : 6

Pav N-O entresol 1er étage - A0173a

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
74		Fenêtre C4 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	17,4		Non dégradé ()	1	
75		Fenêtre C4 intérieure (partie haute)			17,4			1	
76		Huissier Fenêtre C4 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	17,4		Non dégradé ()	1	
77		Huissier Fenêtre C4 intérieure (partie haute)			17,4			1	
78		Fenêtre C4 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	17,4		Non dégradé ()	1	
79		Fenêtre C4 extérieure (partie haute)			17,4			1	
80		Huissier Fenêtre C4 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	17,4		Non dégradé ()	1	
81		Huissier Fenêtre C4 extérieure (partie haute)			17,4			1	
82		Ebrasements C4 (mesure 1)	plâtre	Peinture	17,4		Non dégradé ()	1	
83		Ebrasements C4 (mesure 2)			17,4			1	

Nombre d'unités de diagnostic : 5

Pav N-O 2ème étage - A0232

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
84		Fenêtre E10 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	31,6		Non dégradé ()	1	
85		Fenêtre E10 intérieure (partie haute)			31,6			1	
86		Huisserie Fenêtre E10 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	31,6		Non dégradé ()	1	
87		Huisserie Fenêtre E10 intérieure (partie haute)			31,6			1	
88		Fenêtre E10 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	31,6		Non dégradé ()	1	
89		Fenêtre E10 extérieure (partie haute)			31,6			1	
90		Huisserie Fenêtre E10 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	31,6		Non dégradé ()	1	
91		Huisserie Fenêtre E10 extérieure (partie haute)			31,6			1	
92		Ebrasements E10 (mesure 1)	plâtre	Peinture	31,6		Non dégradé ()	1	
93		Ebrasements E10 (mesure 2)			31,6			1	
94		Moulure ébrasement E10 (mesure 1)	Bois	Peinture	31,6		Non dégradé ()	1	
95		Moulure ébrasement E10 (mesure 2)			31,6			1	
96		Volets E10 (partie basse)	Bois	Peinture	31,6		Non dégradé ()	1	
97		Volets E10 (partie haute)			31,6			1	
98		Allège E10 (mesure 1)	Plâtre	Peinture	31,6		Non dégradé ()	1	
99		Allège E10 (mesure 2)			31,6			1	
100		Fenêtre E9 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	31,6		Non dégradé ()	1	
101		Fenêtre E9 intérieure (partie haute)			31,6			1	
102		Huisserie Fenêtre E9 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	31,6		Non dégradé ()	1	
103		Huisserie Fenêtre E9 intérieure (partie haute)			31,6			1	
104		Fenêtre E9 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	31,6		Non dégradé ()	1	
105		Fenêtre E9 extérieure (partie haute)			31,6			1	
106		Huisserie Fenêtre E9 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	31,6		Non dégradé ()	1	
107		Huisserie Fenêtre E9 extérieure (partie haute)			31,6			1	
108		Ebrasements E9 (mesure 1)	plâtre	Peinture	31,6		Non dégradé ()	1	
109		Ebrasements E9 (mesure 2)			31,6			1	
110		Moulure ébrasement E9 (mesure 1)	Bois	Peinture	31,6		Non dégradé ()	1	
111		Moulure ébrasement E9 (mesure 2)			31,6			1	
112		Volets E9 (partie basse)	Bois	Peinture	31,6		Non dégradé ()	1	
113		Volets E9 (partie haute)			31,6			1	
114		Allège E9 (mesure 1)	Plâtre	Peinture	31,6		Non dégradé ()	1	
115		Allège E9 (mesure 2)			31,6			1	

Nombre d'unités de diagnostic : 16

Pav N-O 2ème étage - A0231

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
116		Fenêtre E8 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	27,8	27,8	Non dégradé ()	1	
117		Fenêtre E8 intérieure (partie haute)			27,8	27,8		1	
118		Huisserie Fenêtre E8 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	27,8	27,8	Non dégradé ()	1	

119		Huisserie Fenêtre E8 intérieure (partie haute)			27,8	27,8		1	
120		Fenêtre E8 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	27,8	27,8	Non dégradé ()	1	
121		Fenêtre E8 extérieure (partie haute)			27,8	27,8		1	
122		Huisserie Fenêtre E8 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	27,8	27,8	Non dégradé ()	1	
123		Huisserie Fenêtre E8 extérieure (partie haute)			27,8	27,8		1	
124		Ebrasements E8 (mesure 1)	plâtre	Peinture	27,8	27,8	Non dégradé ()	1	
125		Ebrasements E8 (mesure 2)			27,8	27,8		1	
126		Moulure ébrasement E8 (mesure 1)	Bois	Peinture	27,8	27,8	Non dégradé ()	1	
127		Moulure ébrasement E8 (mesure 2)			27,8	27,8		1	
128		Volets E8 (partie basse)	Bois	Peinture	27,8	27,8	Non dégradé ()	1	
129		Volets E8 (partie haute)			27,8	27,8		1	
130		Allège E8 (mesure 1)	Plâtre	Peinture	<0,4			0	
131		Allège E8 (mesure 2)			<0,4			0	
132		Fenêtre E12 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	27,8	27,8	Non dégradé ()	1	
133		Fenêtre E12 intérieure (partie haute)			27,8	27,8		1	
134		Huisserie Fenêtre E12 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	27,8	27,8	Non dégradé ()	1	
135		Huisserie Fenêtre E12 intérieure (partie haute)			27,8	27,8		1	
136		Fenêtre E12 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	27,8	27,8	Non dégradé ()	1	
137		Fenêtre E12 extérieure (partie haute)			27,8	27,8		1	
138		Huisserie Fenêtre E12 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	27,8	27,8	Non dégradé ()	1	
139		Huisserie Fenêtre E12 extérieure (partie haute)			27,8	27,8		1	
140		Ebrasements E12 (mesure 1)	plâtre	Peinture	27,8	27,8	Non dégradé ()	1	
141		Ebrasements E12 (mesure 2)			27,8	27,8		1	
142		Moulure ébrasement E12 (mesure 1)	Bois	Peinture	27,8	27,8	Non dégradé ()	1	
143		Moulure ébrasement E12 (mesure 2)			27,8	27,8		1	
144		Volets E12 (partie basse)	Bois	Peinture	27,8	27,8	Non dégradé ()	1	
145		Volets E12 (partie haute)			27,8	27,8		1	
146		Allège E12 (mesure 1)	Plâtre	Peinture	<0,4			0	
147		Allège E12 (mesure 2)			<0,4			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 16

Pav N-O 2ème étage - A0234

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
148		Fenêtre E11 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	30,1		Non dégradé ()	1	
149		Fenêtre E11 intérieure (partie haute)			30,1			1	
150		Huisserie Fenêtre E11 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	30,1		Non dégradé ()	1	
151		Huisserie Fenêtre E11 intérieure (partie haute)			30,1			1	
152		Fenêtre E11 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	30,1		Non dégradé ()	1	
153		Fenêtre E11 extérieure (partie haute)			30,1			1	
154		Huisserie Fenêtre E11 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	30,1		Non dégradé ()	1	

155		Huisserie Fenêtre E11 extérieure (partie haute)			30,1			1	
156		Ebrasements E11 (mesure 1)	plâtre	Peinture	30,1		Non dégradé ()	1	
157		Ebrasements E11 (mesure 2)			30,1			1	
158		Moulure ébrasement E11 (mesure 1)	Bois	Peinture	30,1		Non dégradé ()	1	
159		Moulure ébrasement E11 (mesure 2)			30,1			1	
160		Volets E11 (partie basse)	Bois	Peinture	30,1		Non dégradé ()	1	
161		Volets E11 (partie haute)			30,1			1	
162		Allège E11 (mesure 1)	Plâtre	Peinture	30,1		Non dégradé ()	1	
163		Allège E11 (mesure 2)			30,1			1	

Nombre d'unités de diagnostic : 8

Pav N-O 3ème étage - A0360

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
164		Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
165		Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			<0,4			0	
166		Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
167		Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			<0,4			0	
168		Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
169		Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			<0,4			0	
170		Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
171		Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			<0,4			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 4

Pav N-O 3ème étage - A0353

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
172		Fenêtre F3 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
173		Fenêtre F3 intérieure (partie haute)			<0,4			0	
174		Huisserie Fenêtre F3 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
175		Huisserie Fenêtre F3 intérieure (partie haute)			<0,4			0	
176		Fenêtre F3 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
177		Fenêtre F3 extérieure (partie haute)			<0,4			0	
178		Huisserie Fenêtre F3 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
179		Huisserie Fenêtre F3 extérieure (partie haute)			<0,4			0	
180		Fenêtre F2 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
181		Fenêtre F2 intérieure (partie haute)			<0,4			0	
182		Huisserie Fenêtre F2 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
183		Huisserie Fenêtre F2 intérieure (partie haute)			<0,4			0	
184		Fenêtre F2 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
185		Fenêtre F2 extérieure (partie haute)			<0,4			0	
186		Huisserie Fenêtre F2 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
187		Huisserie Fenêtre F2 extérieure (partie haute)			<0,4			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 8

Pav N-O 3ème étage - A0351

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
188		Fenêtre F1 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
189		Fenêtre F1 intérieure (partie haute)			<0,4			0	
190		Huisserie Fenêtre F1 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
191		Huisserie Fenêtre F1 intérieure (partie haute)			<0,4			0	
192		Fenêtre F1 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
193		Fenêtre F1 extérieure (partie haute)			<0,4			0	
194		Huisserie Fenêtre F1 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
195		Huisserie Fenêtre F1 extérieure (partie haute)			<0,4			0	
196		Fenêtre F5 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
197		Fenêtre F5 intérieure (partie haute)			<0,4			0	
198		Huisserie Fenêtre F5 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
199		Huisserie Fenêtre F5 intérieure (partie haute)			<0,4			0	
200		Fenêtre F5 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
201		Fenêtre F5 extérieure (partie haute)			<0,4			0	
202		Huisserie Fenêtre F5 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
203		Huisserie Fenêtre F5 extérieure (partie haute)			<0,4			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 8

Pav N-E Rez de chaussée - A0036a

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
204		Fenêtre B3 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
205		Fenêtre B3 intérieure (partie haute)			<0,4			0	
206		Huisserie Fenêtre B3 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
207		Huisserie Fenêtre B3 intérieure (partie haute)			<0,4			0	
208		Fenêtre B3 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
209		Fenêtre B3 extérieure (partie haute)			<0,4			0	
210		Huisserie Fenêtre B3 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
211		Huisserie Fenêtre B3 extérieure (partie haute)			<0,4			0	
212		Doublure Ebrasements B3 (mesure 1)	plâtre	Peinture	<0,4			0	
213		Doublure Ebrasements B3 (mesure 2)			<0,4			0	
214		Moulure ébrasement B3 (mesure 1)	Bois	Peinture	<0,4			0	
215		Moulure ébrasement B3 (mesure 2)			<0,4			0	
216		Volets B3 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
217		Volets B3 (partie haute)			<0,4			0	
218		Allège B3 (mesure 1)	Plâtre	Peinture	<0,4			0	
219		Allège B3 (mesure 2)			<0,4			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 8

Pav N-E Rez de chaussée - A0036c

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
220		Fenêtre B2 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
221		Fenêtre B2 intérieure (partie haute)			<0,4			0	
222		Huisserie Fenêtre B2 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
223		Huisserie Fenêtre B2 intérieure (partie haute)			<0,4			0	
224		Fenêtre B2 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
225		Fenêtre B2 extérieure (partie haute)			<0,4			0	
226		Huisserie Fenêtre B2 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
227		Huisserie Fenêtre B2 extérieure (partie haute)			<0,4			0	
228		Doublure Ebrasements B2 (mesure 1)	plâtre	Peinture	<0,4			0	
229		Doublure Ebrasements B2 (mesure 2)			<0,4			0	
230		Moulure ébrasement B2 (mesure 1)	Bois	Peinture	<0,4			0	
231		Moulure ébrasement B2 (mesure 2)			<0,4			0	
232		Volets B2 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
233		Volets B2 (partie haute)			<0,4			0	
234		Allège B2 (mesure 1)	Plâtre	Peinture	<0,4			0	
235		Allège B2 (mesure 2)			<0,4			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 8

Pav N-E Rez de chaussée - A0035

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
236		Fenêtre B1 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
237		Fenêtre B1 intérieure (partie haute)			<0,4			0	
238		Huisserie Fenêtre B1 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
239		Huisserie Fenêtre B1 intérieure (partie haute)			<0,4			0	
240		Fenêtre B1 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
241		Fenêtre B1 extérieure (partie haute)			<0,4			0	
242		Huisserie Fenêtre B1 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
243		Huisserie Fenêtre B1 extérieure (partie haute)			<0,4			0	
244		Doublure Ebrasements B1 (mesure 1)	plâtre	Peinture	<0,4			0	
245		Doublure Ebrasements B1 (mesure 2)			<0,4			0	
246		Moulure ébrasement B1 (mesure 1)	Bois	Peinture	<0,4			0	
247		Moulure ébrasement B1 (mesure 2)			<0,4			0	
248		Volets B1 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
249		Volets B1 (partie haute)			<0,4			0	
250		Allège B1 (mesure 1)	Plâtre	Peinture	<0,4			0	
251		Allège B1 (mesure 2)			<0,4			0	
252		Fenêtre B4 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
253		Fenêtre B4 intérieure (partie haute)			<0,4			0	

254		Huisserie Fenêtre B4 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
255		Huisserie Fenêtre B4 intérieure (partie haute)			<0,4			0	
256		Fenêtre B4 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
257		Fenêtre B4 extérieure (partie haute)			<0,4			0	
258		Huisserie Fenêtre B4 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
259		Huisserie Fenêtre B4 extérieure (partie haute)			<0,4			0	
260		Ebrasements B4 (mesure 1)	plâtre	Peinture	9,9		Non dégradé ()	1	
261		Ebrasements B4 (mesure 2)			9,9			1	
262		Moulure ébrasement B4 (mesure 1)	Bois	Peinture	9,9		Non dégradé ()	1	
263		Moulure ébrasement B4 (mesure 2)			9,9			1	
264		Volets B4 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
265		Volets B4 (partie haute)			<0,4			0	
266		Allège B4 (mesure 1)	Plâtre	Peinture	<0,4			0	
267		Allège B4 (mesure 2)			<0,4			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 16

Pav N-E Rez de chaussée - A0034

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
268		Fenêtre B7 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
269		Fenêtre B7 intérieure (partie haute)			<0,4			0	
270		Huisserie Fenêtre B7 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
271		Huisserie Fenêtre B7 intérieure (partie haute)			<0,4			0	
272		Fenêtre B7 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
273		Fenêtre B7 extérieure (partie haute)			<0,4			0	
274		Huisserie Fenêtre B7 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
275		Huisserie Fenêtre B7 extérieure (partie haute)			<0,4			0	
276		Fenêtre B5 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
277		Fenêtre B5 intérieure (partie haute)			<0,4			0	
278		Huisserie Fenêtre B5 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
279		Huisserie Fenêtre B5 intérieure (partie haute)			<0,4			0	
280		Fenêtre B5 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
281		Fenêtre B5 extérieure (partie haute)			<0,4			0	
282		Huisserie Fenêtre B5 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
283		Huisserie Fenêtre B5 extérieure (partie haute)			<0,4			0	
284		Ebrasements Fenêtre B5 (partie haute)	Bois	Peinture	18,1		Non dégradé ()	1	
285		Ebrasements Fenêtre B5 (partie haute)			18,1			1	

Nombre d'unités de diagnostic : 9

Pav N-E Entresol Rez de chaussée - A0090

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
286		Fenêtre B3 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	

287		Fenêtre B3 intérieure (partie haute)			<0,4			0	
288		Huissierie Fenêtre B3 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
289		Huissierie Fenêtre B3 intérieure (partie haute)			<0,4			0	
290		Fenêtre B3 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
291		Fenêtre B3 extérieure (partie haute)			<0,4			0	
292		Huissierie Fenêtre B3 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
293		Huissierie Fenêtre B3 extérieure (partie haute)			<0,4			0	
294		Ebrasements B3 (mesure 1)	plâtre	Peinture	28,3		Non dégradé ()	1	
295		Ebrasements B3 (mesure 2)			28,3			1	
296		Volets B3 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
297		Volets B3 (partie haute)			<0,4			0	
298		Fenêtre B2 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
299		Fenêtre B2 intérieure (partie haute)			<0,4			0	
300		Huissierie Fenêtre B2 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
301		Huissierie Fenêtre B2 intérieure (partie haute)			<0,4			0	
302		Fenêtre B2 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
303		Fenêtre B2 extérieure (partie haute)			<0,4			0	
304		Huissierie Fenêtre B2 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
305		Huissierie Fenêtre B2 extérieure (partie haute)			<0,4			0	
306		Ebrasements B2 (mesure 1)	plâtre	Peinture	27,7		Non dégradé ()	1	
307		Ebrasements B2 (mesure 2)			27,7			1	
308		Volets B2 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
309		Volets B2 (partie haute)			<0,4			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 12

Pav N-E Entresol Rez de chaussée - A0089

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
310		Fenêtre B 1 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
311		Fenêtre B 1 intérieure (partie haute)			<0,4			0	
312		Huissierie Fenêtre B 1 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
313		Huissierie Fenêtre B 1 intérieure (partie haute)			<0,4			0	
314		Fenêtre B 1 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
315		Fenêtre B 1 extérieure (partie haute)			<0,4			0	
316		Huissierie Fenêtre B 1 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
317		Huissierie Fenêtre B 1 extérieure (partie haute)			<0,4			0	
318		Ebrasements B1 (mesure 1)	plâtre	Peinture	2,8		Non dégradé ()	1	
319		Ebrasements B1 (mesure 2)			2,8			1	
320		Volets B 1 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
321		Volets B 1 (partie haute)			<0,4			0	

322		Fenêtre B4 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
323		Fenêtre B4 intérieure (partie haute)			<0,4			0	
324		Huisserie Fenêtre B4 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
325		Huisserie Fenêtre B4 intérieure (partie haute)			<0,4			0	
326		Fenêtre B4 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
327		Fenêtre B4 extérieure (partie haute)			<0,4			0	
328		Huisserie Fenêtre B4 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
329		Huisserie Fenêtre B4 extérieure (partie haute)			<0,4			0	
330		Ebrasements B4 (mesure 1)	plâtre	Peinture	28,7		Non dégradé ()	1	
331		Ebrasements B4 (mesure 2)			28,7			1	
332		Volets B4 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
333		Volets B4 (partie haute)			<0,4			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 12

Pav N-E Entresol Rez de chaussée - A0088

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
334		Fenêtre B5 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
335		Fenêtre B5 intérieure (partie haute)			<0,4			0	
336		Huisserie Fenêtre B5 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
337		Huisserie Fenêtre B5 intérieure (partie haute)			<0,4			0	
338		Fenêtre B5 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
339		Fenêtre B5 extérieure (partie haute)			<0,4			0	
340		Huisserie Fenêtre B5 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
341		Huisserie Fenêtre B5 extérieure (partie haute)			<0,4			0	
342		Ebrasements Fenêtre B5 (partie haute)	Bois	Peinture	21,1		Non dégradé ()	1	
343		Ebrasements Fenêtre B5 (partie haute)			21,1			1	

Nombre d'unités de diagnostic : 5

Pav N-E 1er étage - A0121

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
344		Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
345		Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			<0,4			0	
346		Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
347		Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			<0,4			0	
348		Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
349		Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			<0,4			0	
350		Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
351		Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			<0,4			0	
352		Ebrasements F1 (mesure 1)	Bois	Peinture	25,3		Non dégradé ()	1	
353		Ebrasements F1 (mesure 2)			25,3			1	

354		Moulure ébrasement F1 (mesure 2)	Bois	Peinture	25,3		Non dégradé ()	1	
355		Moulure ébrasement F1 (mesure 2)			25,3			1	

Nombre d'unités de diagnostic : 6

Pav N-E 1er étage - A0122

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
356		Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
357		Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			<0,4			0	
358		Huissierie Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
359		Huissierie Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			<0,4			0	
360		Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
361		Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			<0,4			0	
362		Huissierie Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
363		Huissierie Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			<0,4			0	
364		Ebrasements F1 (mesure 1)	Bois	Peinture	8,3		Non dégradé ()	1	
365		Ebrasements F1 (mesure 2)			8,3			1	
366		Moulure ébrasement F1 (mesure 2)	Bois	Peinture	8,3		Non dégradé ()	1	
367		Moulure ébrasement F1 (mesure 2)			8,3			1	
368		Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
369		Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			<0,4			0	
370		Huissierie Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
371		Huissierie Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			<0,4			0	
372		Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
373		Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			<0,4			0	
374		Huissierie Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
375		Huissierie Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			<0,4			0	
376		Ebrasements F2 (mesure 1)	Bois	Peinture	10,3		Non dégradé ()	1	
377		Ebrasements F2 (mesure 2)			10,3			1	
378		Moulure ébrasement F2 (mesure 2)	Bois	Peinture	10,3		Non dégradé ()	1	
379		Moulure ébrasement F2 (mesure 2)			10,3			1	

Nombre d'unités de diagnostic : 12

Pav N-E 1er étage - A0123

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
380		Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
381		Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			<0,4			0	
382		Huissierie Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
383		Huissierie Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			<0,4			0	
384		Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
385		Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			<0,4			0	
386		Huissierie Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	

387		Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			<0,4			0	
388		Ebrasements F1 (mesure 1)	bois	Peinture	5,3		Non dégradé ()	1	
389		Ebrasements F1 (mesure 2)			5,3			1	
390		Moulure ébrasement F1 (mesure 2)	bois	Peinture	5,3		Non dégradé ()	1	
391		Moulure ébrasement F1 (mesure 2)			5,3			1	
392		Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
393		Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			<0,4			0	
394		Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
395		Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			<0,4			0	
396		Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
397		Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			<0,4			0	
398		Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
399		Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			<0,4			0	
400		Ebrasements F2 (mesure 1)	bois	Peinture	<0,4			0	
401		Ebrasements F2 (mesure 2)			<0,4			0	
402		Moulure ébrasement F2 (mesure 2)	bois	Peinture	<0,4			0	
403		Moulure ébrasement F2 (mesure 2)			<0,4			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 12

Pav N-E 1er étage - A0124

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
404		Fenêtre C1 intérieure (Non mesurée)	Bois	Peinture	-NM-			0	
405		Fenêtre C1 intérieure (Non mesurée)			-NM-			0	
406		Huisserie Fenêtre C1 intérieure (Non mesurée)	Bois	Peinture	-NM-			0	
407		Huisserie Fenêtre C1 intérieure (Non mesurée)			-NM-			0	
408		Fenêtre C1 extérieure (Non mesurée)	Bois	Peinture	-NM-			0	
409		Fenêtre C1 extérieure (Non mesurée)			-NM-			0	
410		Huisserie Fenêtre C1 extérieure (Non mesurée)	Bois	Peinture	-NM-			0	
411		Huisserie Fenêtre C1 extérieure (Non mesurée)			-NM-			0	
412		Fenêtre C2 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	5,4		Non dégradé ()	1	
413		Fenêtre C2 intérieure (partie haute)			5,4			1	
414		Huisserie Fenêtre C2 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	5,4		Non dégradé ()	1	
415		Huisserie Fenêtre C2 intérieure (partie haute)			5,4			1	
416		Fenêtre C2 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	5,4		Non dégradé ()	1	
417		Fenêtre C2 extérieure (partie haute)			5,4			1	
418		Huisserie Fenêtre C2 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	5,4		Non dégradé ()	1	
419		Huisserie Fenêtre C2 extérieure (partie haute)			5,4			1	
420		Ebrasements Fenêtre C2 (partie haute)	Bois	Peinture	11,1		Non dégradé ()	1	

421		Ebrasements Fenêtre C2 (partie haute)			11,1			1	
-----	--	---------------------------------------	--	--	------	--	--	---	--

Nombre d'unités de diagnostic : 9

Pav N-E 2ème étage - A0229

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
422		Fenêtre E3 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	21,6		Non dégradé ()	1	
423		Fenêtre E3 intérieure (partie haute)			21,6			1	
424		Huisserie Fenêtre E3 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	21,6		Non dégradé ()	1	
425		Huisserie Fenêtre E3 intérieure (partie haute)			21,6			1	
426		Fenêtre E3 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	21,6		Non dégradé ()	1	
427		Fenêtre E3 extérieure (partie haute)			21,6			1	
428		Huisserie Fenêtre E3 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	21,6		Non dégradé ()	1	
429		Huisserie Fenêtre E3 extérieure (partie haute)			21,6			1	
430		Ebrasements E3 (mesure 1)	plâtre	Peinture	21,6		Non dégradé ()	1	
431		Ebrasements E3 (mesure 2)			21,6			1	
432		Moulure ébrasement E3 (mesure 1)	Bois	Peinture	21,6		Non dégradé ()	1	
433		Moulure ébrasement E3 (mesure 2)			21,6			1	
434		Volets E3 (partie basse)	Bois	Peinture	21,6		Non dégradé ()	1	
435		Volets E3 (partie haute)			21,6			1	
436		Fenêtre E2 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	21,6		Non dégradé ()	1	
437		Fenêtre E2 intérieure (partie haute)			21,6			1	
438		Huisserie Fenêtre E2 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	21,6		Non dégradé ()	1	
439		Huisserie Fenêtre E2 intérieure (partie haute)			21,6			1	
440		Fenêtre E2 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	21,6		Non dégradé ()	1	
441		Fenêtre E2 extérieure (partie haute)			21,6			1	
442		Huisserie Fenêtre E2 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	21,6		Non dégradé ()	1	
443		Huisserie Fenêtre E2 extérieure (partie haute)			21,6			1	
444		Ebrasements E2 (mesure 1)	plâtre	Peinture	21,6		Non dégradé ()	1	
445		Ebrasements E2 (mesure 2)			21,6			1	
446		Moulure ébrasement E2 (mesure 1)	Bois	Peinture	21,6		Non dégradé ()	1	
447		Moulure ébrasement E2 (mesure 2)			21,6			1	
448		Volets E2 (partie basse)	Bois	Peinture	21,6		Non dégradé ()	1	
449		Volets E2 (partie haute)			21,6			1	

Nombre d'unités de diagnostic : 14

Pav N-E 2ème étage - A0228

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
450		Fenêtre E1 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	16		Non dégradé ()	1	
451		Fenêtre E1 intérieure (partie haute)			16			1	
452		Huisserie Fenêtre E1 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	16		Non dégradé ()	1	
453		Huisserie Fenêtre E1 intérieure (partie haute)			16			1	

454		Fenêtre E1 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	16	Non dégradé ()	1	
455		Fenêtre E1 extérieure (partie haute)			16		1	
456		Huisserie Fenêtre E1 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	16	Non dégradé ()	1	
457		Huisserie Fenêtre E1 extérieure (partie haute)			16		1	
458		Ebrasements E1 (mesure 1)	plâtre	Peinture	16	Non dégradé ()	1	
459		Ebrasements E1 (mesure 2)			16		1	
460		Moulure ébrasement E1 (mesure 1)	Bois	Peinture	<0,4		0	
461		Moulure ébrasement E1 (mesure 2)			<0,4		0	
462		Volets E1 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4		0	
463		Volets E1 (partie haute)			<0,4		0	
464		Fenêtre E7 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4		0	
465		Fenêtre E7 intérieure (partie haute)			<0,4		0	
466		Huisserie Fenêtre E7 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4		0	
467		Huisserie Fenêtre E7 intérieure (partie haute)			<0,4		0	
468		Fenêtre E7 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4		0	
469		Fenêtre E7 extérieure (partie haute)			<0,4		0	
470		Huisserie Fenêtre E7 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4		0	
471		Huisserie Fenêtre E7 extérieure (partie haute)			<0,4		0	
472		Ebrasements E7 (mesure 1)	plâtre	Peinture	12,5	Non dégradé ()	1	
473		Ebrasements E7 (mesure 2)			12,5		1	
474		Moulure ébrasement E7 (mesure 1)	Bois	Peinture	<0,4		0	
475		Moulure ébrasement E7 (mesure 2)			<0,4		0	
476		Volets E7 (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4		0	
477		Volets E7 (partie haute)			<0,4		0	

Nombre d'unités de diagnostic : 14

Pav N-E 2ème étage - A0226

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
478		Fenêtre E6 intérieure (Non mesurée)	Bois	Peinture	-NM-			0	
479		Fenêtre E6 intérieure (Non mesurée)			-NM-			0	
480		Huisserie Fenêtre E6 intérieure (Non mesurée)	Bois	Peinture	-NM-			0	
481		Huisserie Fenêtre E6 intérieure (Non mesurée)			-NM-			0	
482		Fenêtre E6 extérieure (Non mesurée)	Bois	Peinture	-NM-			0	
483		Fenêtre E6 extérieure (Non mesurée)			-NM-			0	
484		Huisserie Fenêtre E6 extérieure (Non mesurée)	Bois	Peinture	-NM-			0	
485		Huisserie Fenêtre E6 extérieure (Non mesurée)			-NM-			0	
486		Fenêtre E5 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
487		Fenêtre E5 intérieure (partie haute)			<0,4			0	
488		Huisserie Fenêtre E5 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	18,1		Non dégradé ()	1	

489		Huisserie Fenêtre E5 intérieure (partie haute)			18,1			1	
490		Fenêtre E5 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
491		Fenêtre E5 extérieure (partie haute)			<0,4			0	
492		Huisserie Fenêtre E5 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	18,1		Non dégradé ()	1	
493		Huisserie Fenêtre E5 extérieure (partie haute)			18,1			1	
494		Ebrasements E5 (mesure 1)	plâtre	Peinture	18,1		Non dégradé ()	1	
495		Ebrasements E5 (mesure 2)			18,1			1	

Nombre d'unités de diagnostic : 9

Pav N-E 3ème étage - A0348

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
496		Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
497		Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			<0,4			0	
498		Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
499		Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			<0,4			0	
500		Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
501		Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			<0,4			0	
502		Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
503		Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			<0,4			0	
504		Ebrasements F1 (mesure 1)	plâtre	Peinture	19,7		Non dégradé ()	1	
505		Ebrasements F1 (mesure 2)			19,7			1	
506		Allège F1 (mesure 2)	plâtre	Peinture	<0,4			0	
507		Allège F1 (mesure 2)			<0,4			0	
508		Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
509		Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			<0,4			0	
510		Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
511		Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			<0,4			0	
512		Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
513		Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			<0,4			0	
514		Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
515		Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			<0,4			0	
516		Ebrasements F2 (mesure 1)	plâtre	Peinture	16,1		Non dégradé ()	1	
517		Ebrasements F2 (mesure 2)			16,1			1	
518		Allège F2 (mesure 2)	plâtre	Peinture	<0,4			0	
519		Allège F2 (mesure 2)			<0,4			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 12

Pav N-E 3ème étage - A0346

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
520		Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
521		Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			<0,4			0	
522		Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	

523		Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			<0,4			0	
524		Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
525		Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			<0,4			0	
526		Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
527		Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			<0,4			0	
528		Ebrasements F1 (mesure 1)	plâtre	Peinture	4,9		Non dégradé ()	1	
529		Ebrasements F1 (mesure 2)			4,9			1	
530		Allège F1 (mesure 2)	plâtre	Peinture	4,9		Non dégradé ()	1	
531		Allège F1 (mesure 2)			4,9			1	
532		Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
533		Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			<0,4			0	
534		Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
535		Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			<0,4			0	
536		Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
537		Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			<0,4			0	
538		Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
539		Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			<0,4			0	
540		Ebrasements F2 (mesure 1)	plâtre	Peinture	5,3		Non dégradé ()	1	
541		Ebrasements F2 (mesure 2)			5,3			1	
542		Allège F2 (mesure 2)	plâtre	Peinture	<0,4			0	
543		Allège F2 (mesure 2)			<0,4			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 12

Pav N-E 3ème étage - A0342

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
544		Fenêtre F6 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
545		Fenêtre F6 intérieure (partie haute)			<0,4			0	
546		Huisserie Fenêtre F6 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
547		Huisserie Fenêtre F6 intérieure (partie haute)			<0,4			0	
548		Fenêtre F6 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
549		Fenêtre F6 extérieure (partie haute)			<0,4			0	
550		Huisserie Fenêtre F6 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	<0,4			0	
551		Huisserie Fenêtre F6 extérieure (partie haute)			<0,4			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 4

NM : Non mesuré car l'unité de diagnostic n'est pas visée par la réglementation

* : à défaut d'avoir l'incertitude par mesure, la tolérance est fournie par les données constructeur de la machine utilisée.

Analyses chimiques du laboratoire

Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire.

Constatations diverses :*Fenêtres inaccessibles :*

- Fenêtres des salles A0344 et A0358
- A0041, fenêtre Est, zone chantier
- A0360, fenêtre Sud, hauteur trop importante
- Vide A0121, fenêtre E4, non accessible
- A0342, fenêtre F7, hauteur trop importante

Validité du constat :**Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :**



Néant


Représentant du propriétaire (accompagnateur) :


Denis Floc'hlay


Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par
**TECHNICERT - ZAC DU MOULIN CAPIGNARD 5 RUE TRAVERSIERE 78580 LES
ALLUETS-LE-ROI**

Fait à **Paris**, le **06/05/2026****Par : MENAOUAR Samir****6. Localisation des mesures sur croquis de repérage**

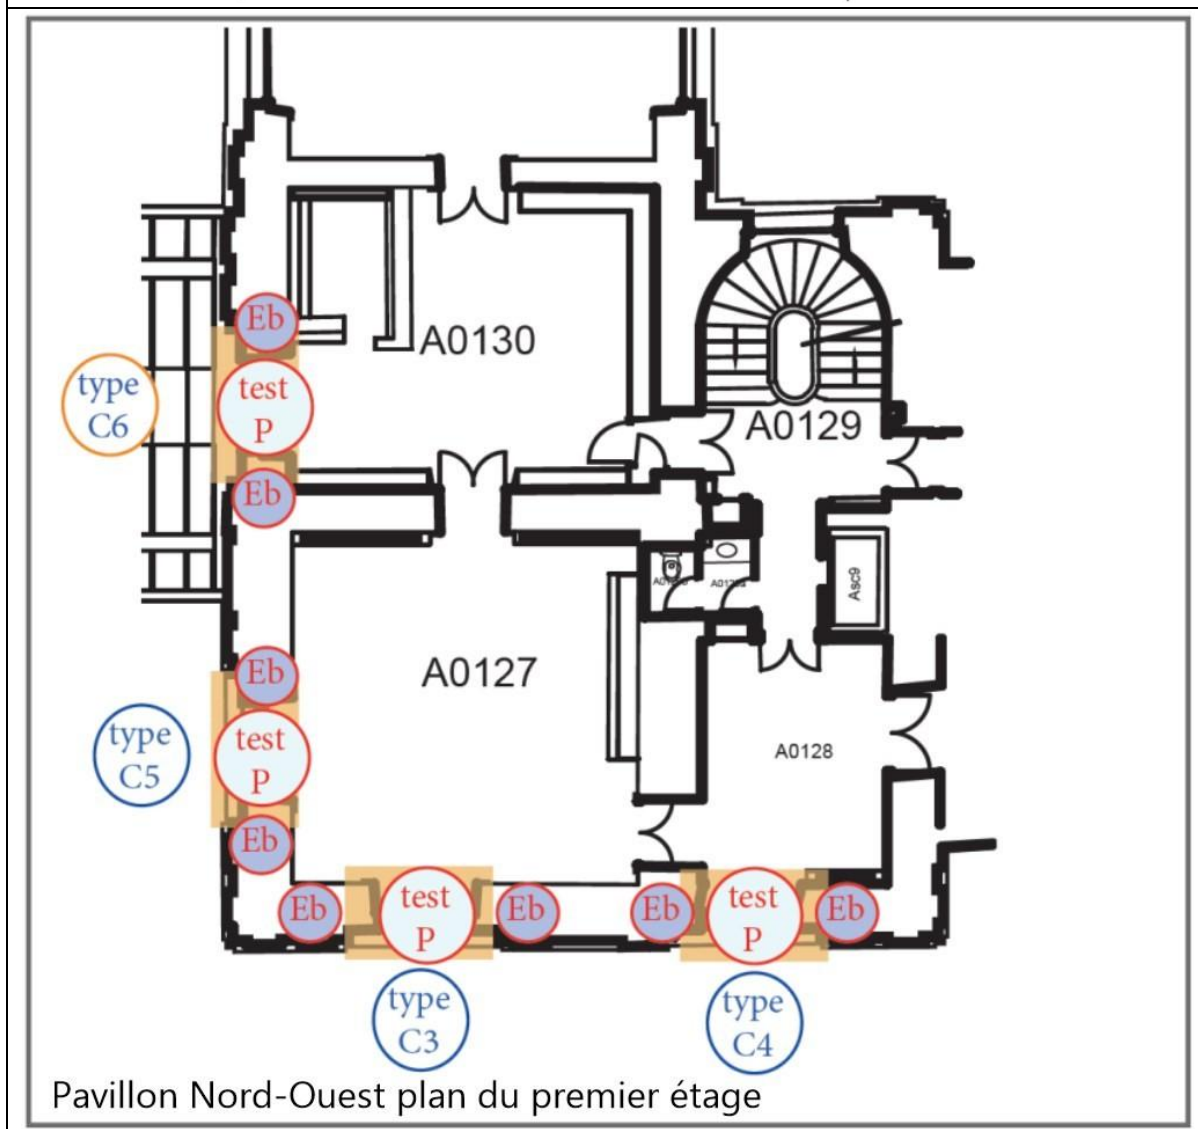
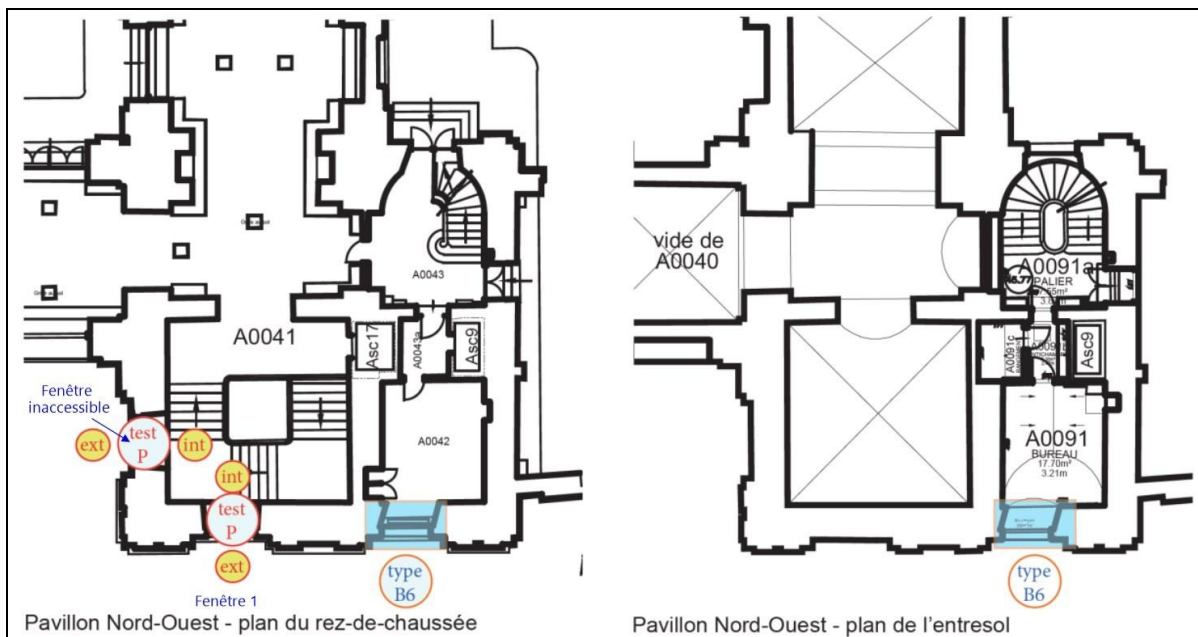


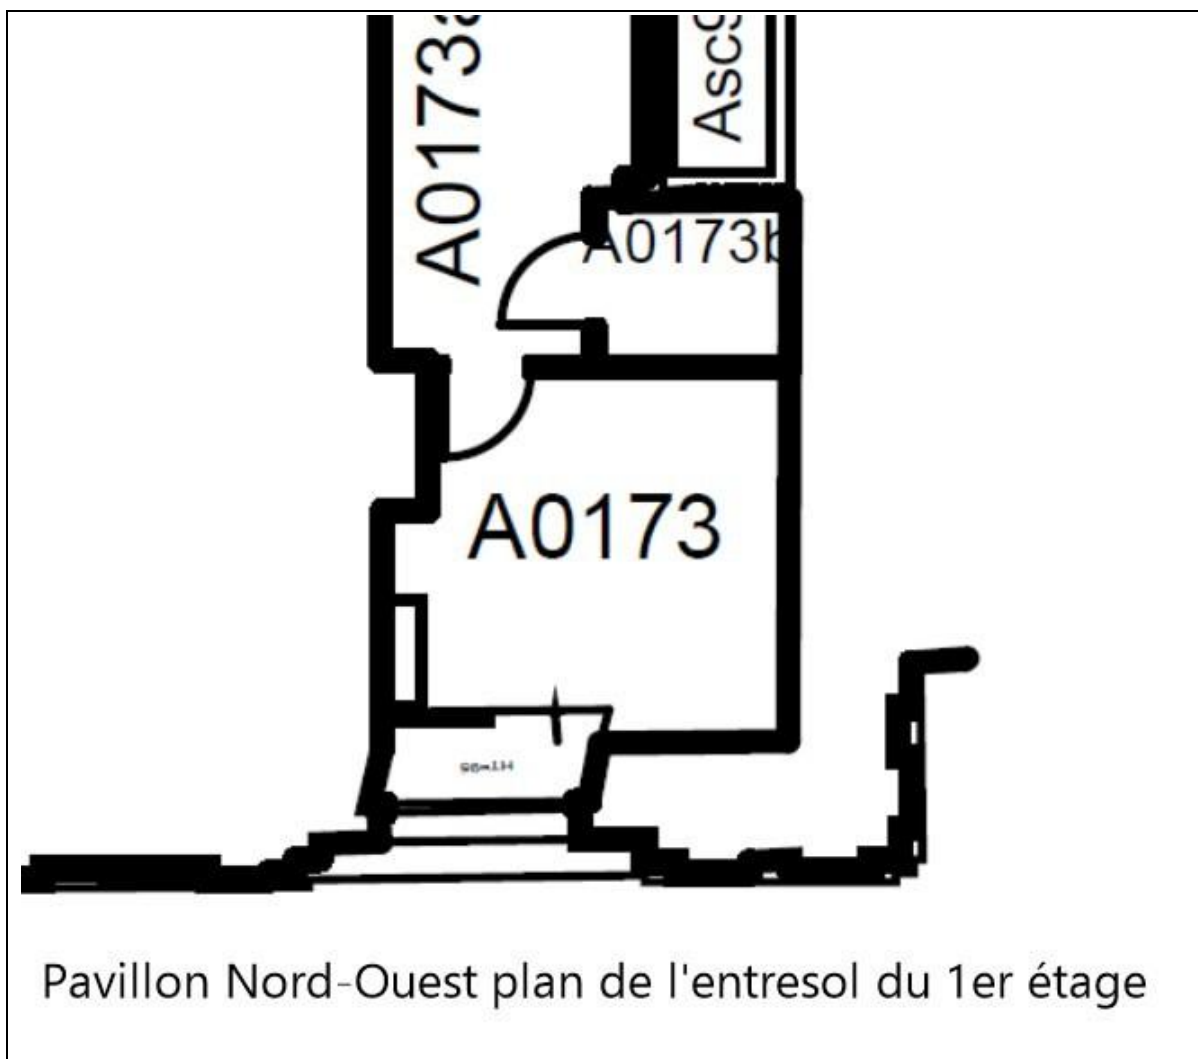


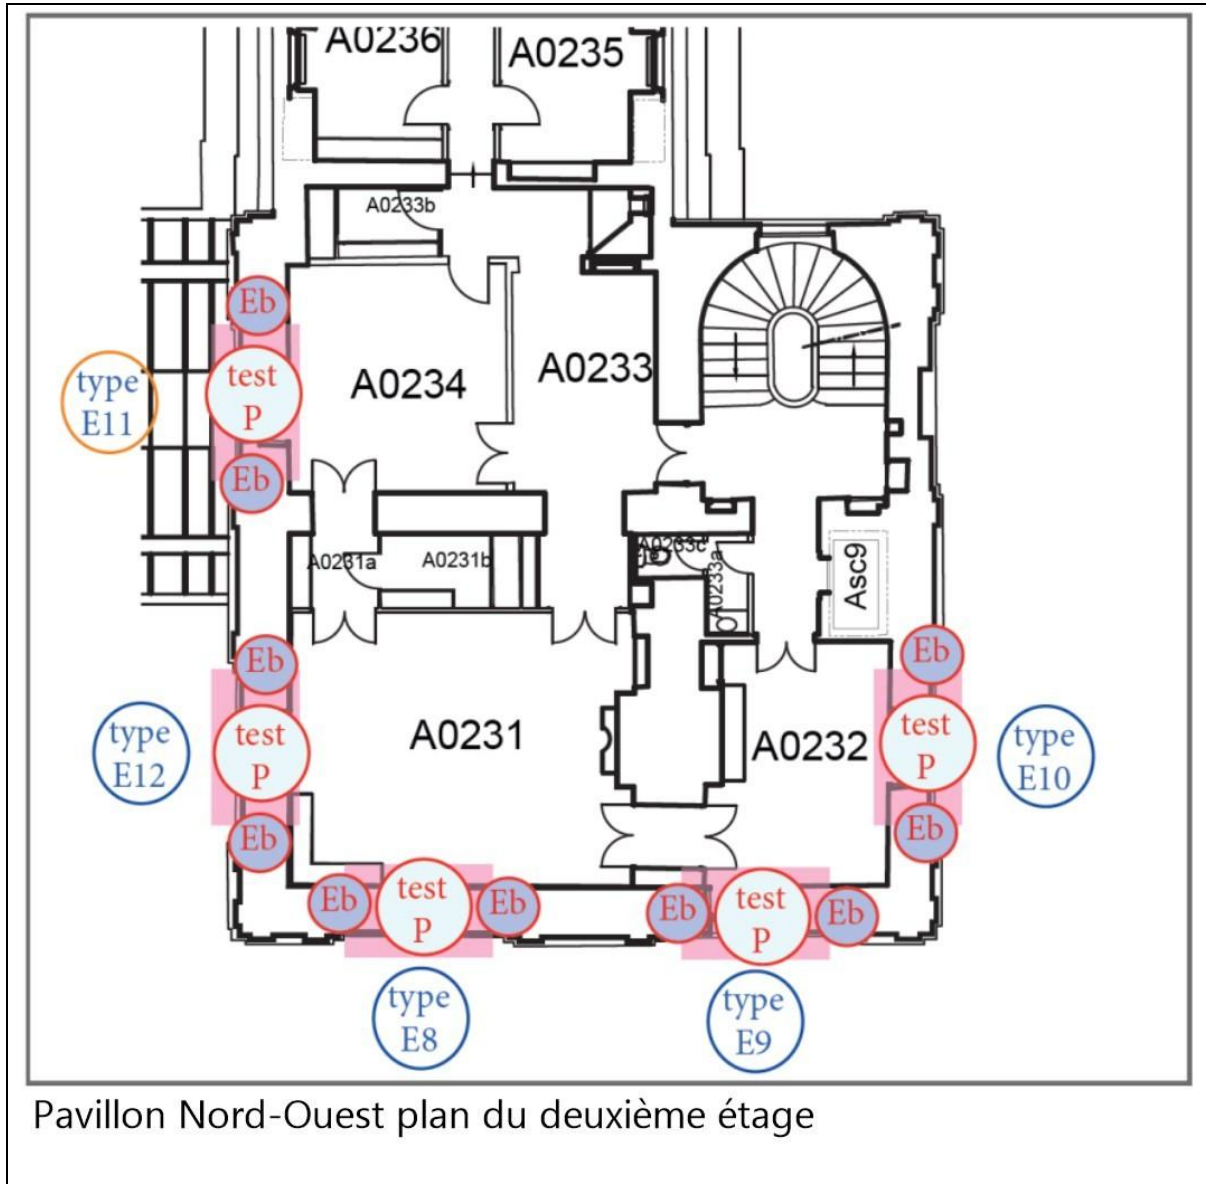


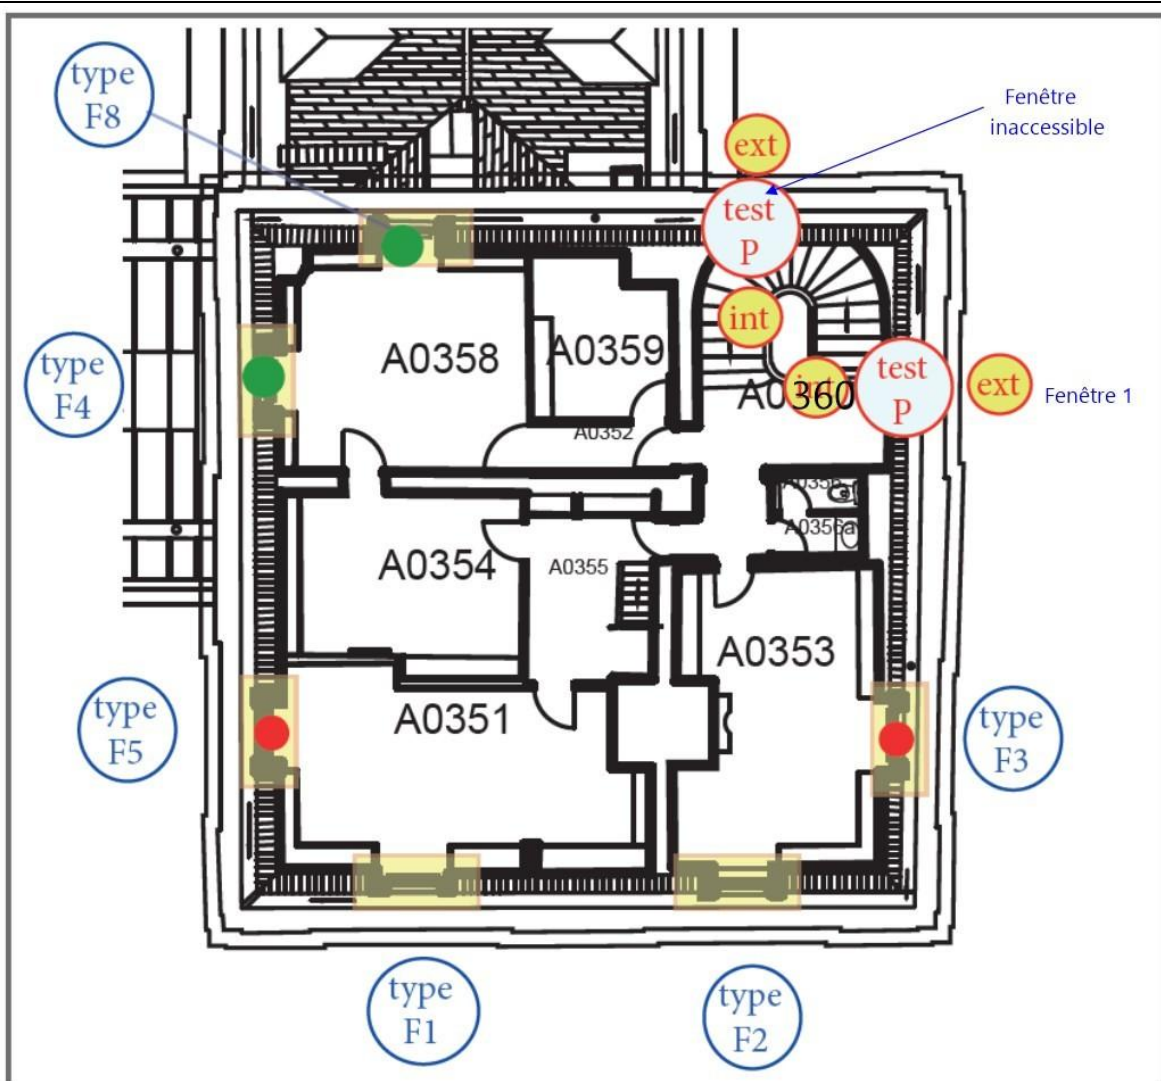


Pavillon Nord-Ouest plan du troisième étage

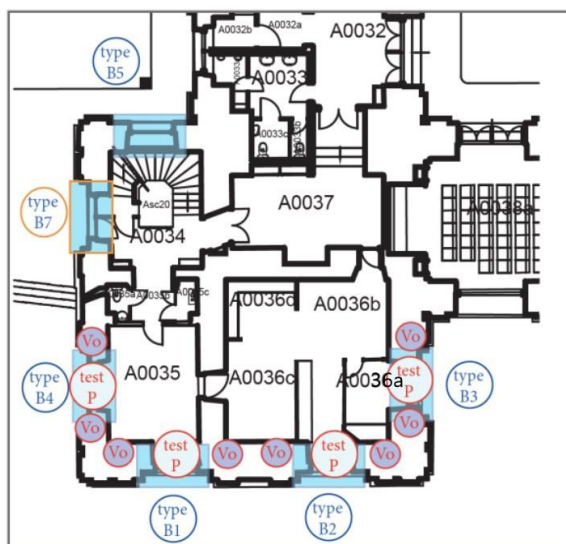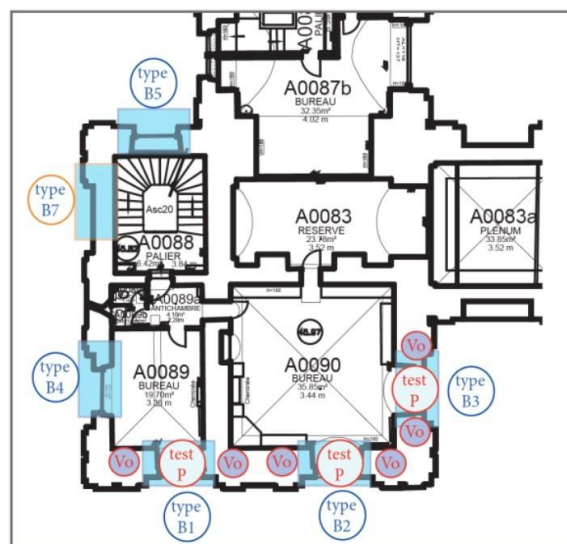Pavillon Nord-Est - plan de repérage
rez-de-chausséePavillon Nord-Est - plan de repérage
plan de l'entresol

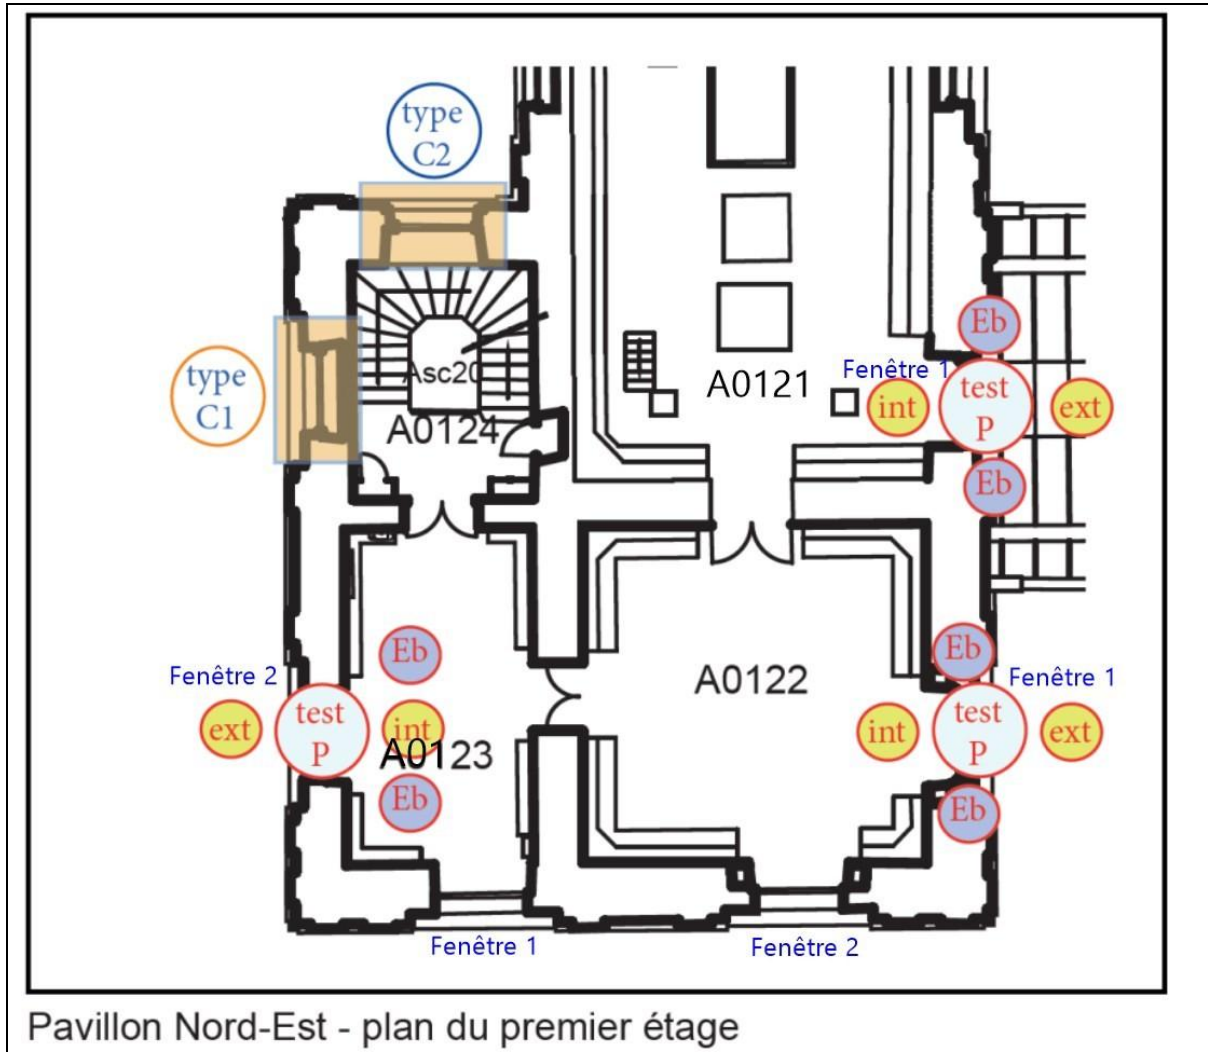

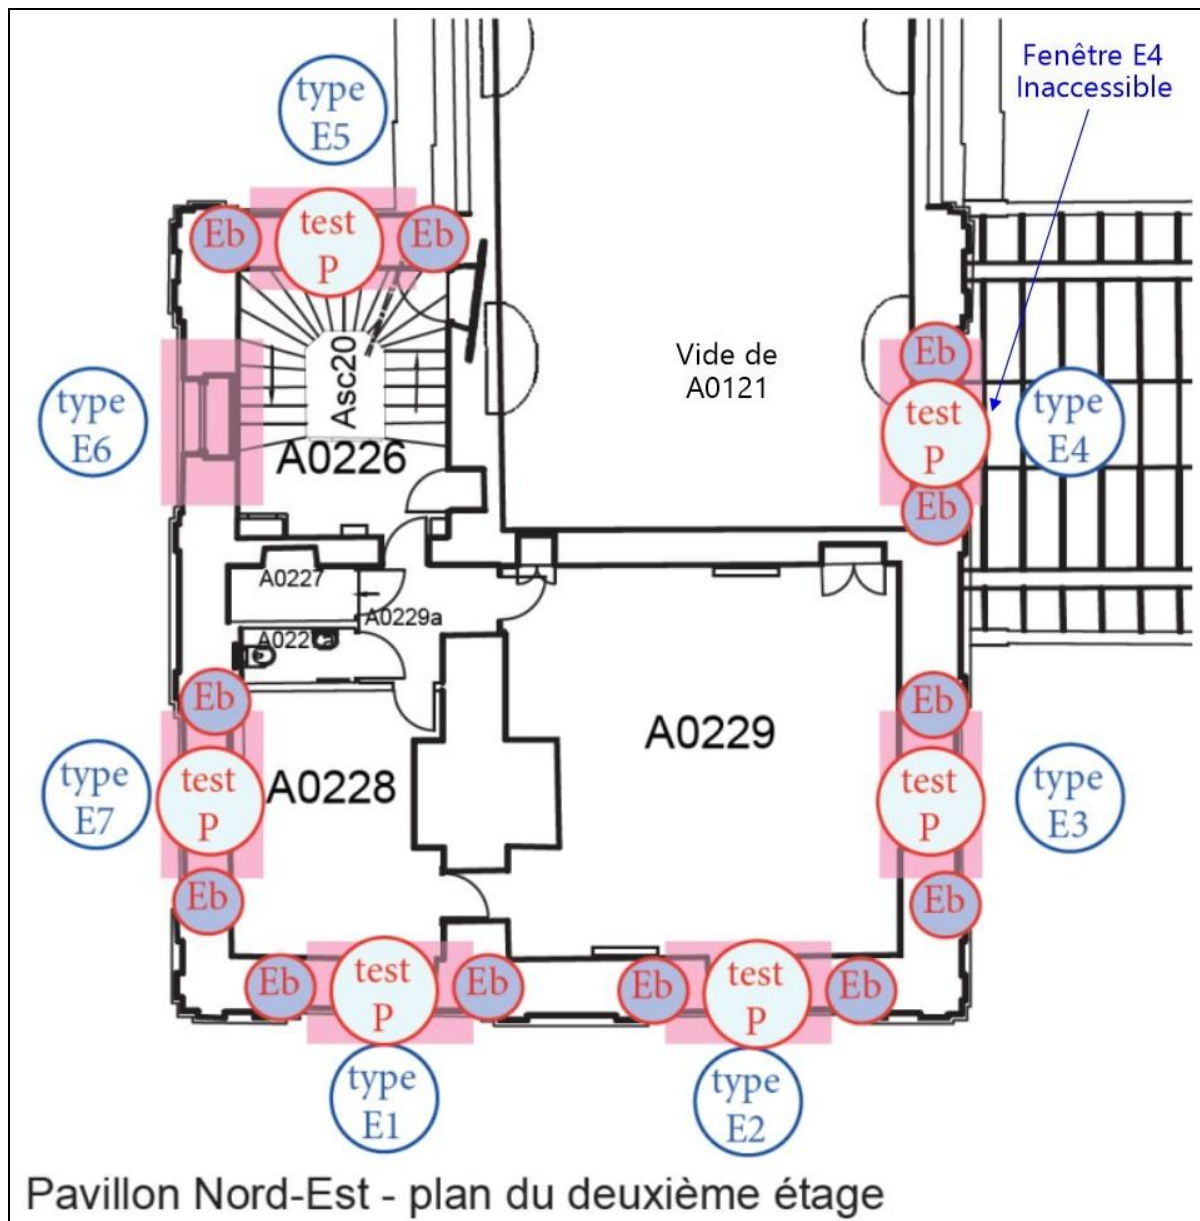

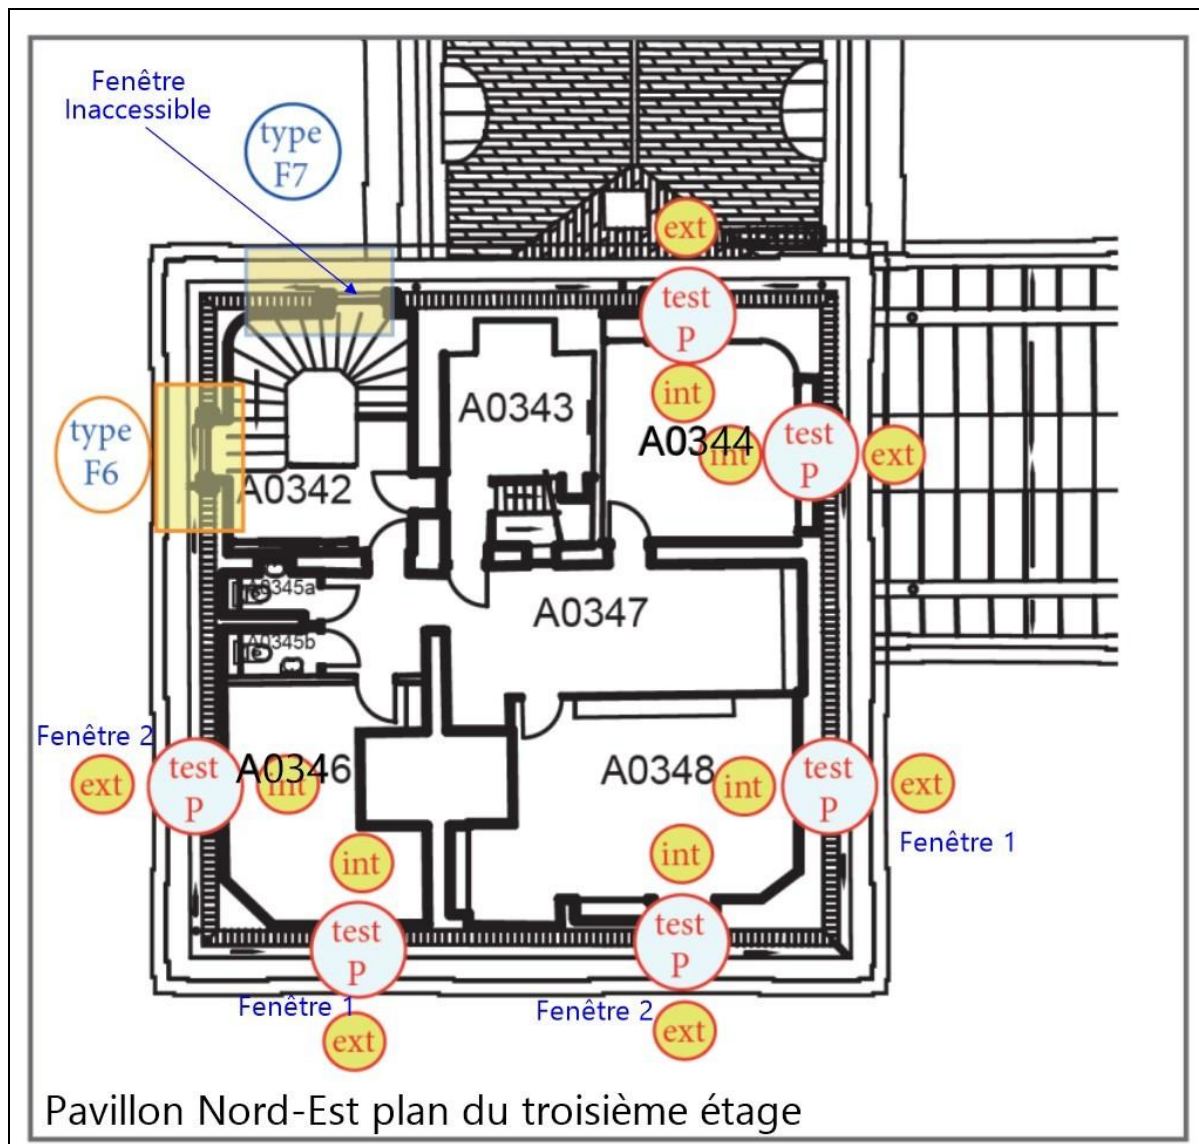

Aucune photo/illustration n'a été jointe à ce rapport.

7. Annexes : Notice d'Information avant travaux (Annexe 4 DIRECCTE)

Notice d'information à remettre systématiquement aux donneurs d'ordre en annexe du diagnostic

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs, baisse de la fertilité) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, avortement etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant (perturbation du développement du cerveau). Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Comment se contamine-t-on ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers :

- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- Exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de rénovation / réhabilitation et démolition
- Remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

- Choisir la technique d'intervention la moins polluante (Exemples : éviter le sablage/grenailage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs)

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires – douches – sanitaires – restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,...) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
 - interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
 - rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
 - interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
 - ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- des conseils dans le choix des protections,
- une aide à l'information et à la formation,
- une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

Si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revêtements contenant du plomb et/ou des matériaux en plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Des documents vous informent :

- le diagnostic plomb avant travaux vous permet de localiser précisément ces revêtements et matériaux : lisez-le attentivement ! (seul ou en complément du Constat du Risque d'Exposition au Plomb)
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb des travailleurs amenés à réaliser ces travaux.
- Les guides de prévention :
Guides OPPBTP « Peintures au plomb - Aide au choix d'une solution technique de traitement pour les professionnels du bâtiment » (téléchargeable sur www.preventionbtp.fr) Guide INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb », ED 909 (téléchargeable sur www.inrs.fr)

8. Autres documents et rapports antérieurs



Certificat de Compétence

Diagnostics Techniques Immobiliers

TechniCert attribue la Certification d'Opérateur de Diagnostic Immobilier à :

M. MENAOUAR Samir sous le numéro de certifié **TC21-0099**.

TechniCert Référentiel de Certification PROC 800

Domaines Technique	Arrêtés de référence	Date d'effet	Date D'expiration
Gaz	Arrêté du 01 juillet 2024 annule et remplace l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites. Posséder les connaissances et compétences définies en Annexe 3 // 2.4.1 / 2.4.2	03/06/2021	02/06/2028
Électricité	Arrêté du 01 juillet 2024 annule et remplace l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites. Posséder les connaissances et compétences définies en Annexe 3 // 2.5.1 et 2.5.2	29/04/2021	28/04/2028
Termites	Arrêté du 01 juillet 2024 annule et remplace l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites. Posséder les connaissances et compétences définies en Annexe 3 // 2.3.1 / 2.3.2	29/04/2021	28/04/2028
☒ Métropole ☐ Département Outre-mer :			
Amiante sans Mention	Arrêté du 01 juillet 2024 annule et remplace l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites. Posséder les connaissances et compétences définies en Annexe 3 // 2.2.1 / 2.2.2	29/04/2021	28/04/2028
Amiante avec Mention	Posséder les connaissances et compétences définies en Annexe 3 // 2.2.1 / 2.2.2 / 2.2.3	29/04/2021	28/04/2028
Energie sans Mention	Arrêté du 20 juillet 2023 modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de Diagnostic Technique réalisant le diagnostic de performance énergétique. Posséder les connaissances et compétences définies en Annexe 3 // 2.1 / 2.2	29/04/2021	28/04/2028
Energie avec Mention	Posséder les connaissances et compétences définies en Annexe 3 // 2.1 / 2.2 / 2.3		
Audit Énergétique	Décret no 2023-1219 du 20 décembre 2023 définissant le référentiel de compétences et les modalités de contrôle de ces compétences pour les diagnostiqueurs immobiliers en vue de la réalisation de l'audit énergétique. Posséder les connaissances et compétences définies en l'annexe IV et à l'annexe V		
Plomb sans Mention	Arrêté du 01 juillet 2024 annule et remplace l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites. Posséder les connaissances et compétences définies en Annexe 3 // 2.1.1 / 2.1.2	29/04/2021	28/04/2028

Le maintien des dates de validités est conditionné à la bonne exécution des opérations de contrôle.



Accréditation
N° 4-0624
Portée disponible
sur www.cofrac.fr



TECHNICERT, SAS au Capital de 100000€ – 5 rue Traversière, ZAC Moulin du Capignard - 78580 Les Alluets Le Roi
Téléphone : 09.54.91.44.15 – Email : contact@technicert.fr – Site : www.technicert.fr
Siren : 853 648 418 R.C.S. Versailles

FORM 910.3-E_Certificat de compétence 01-2026