

Pré-rapport de Repérage des Matériaux et Produits Contenant de l'Amiante Avant réalisation de Travaux dans un immeuble bâti

RÉFÉRENCE RAPPORT

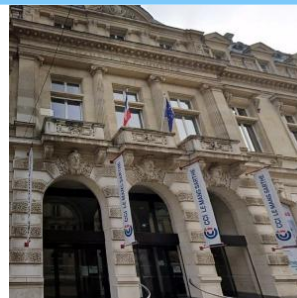
N° : **AFF-025-493-2025-PRE-RAT-B**

Indice : **B**

Date : **02/03/2026**

DÉSIGNATION DU BÂTIMENT VISITÉ & PROGRAMME DE TRAVAUX

Site : HÔTEL CONSULAIRE
Adresse : 1, Bd René Levasseur
Code postal & Ville : 72014 Le Mans
Fonction principale du bâtiment : Bureau
Catégorie du bâtiment : Code du travail
Date du PC : < 1997
Programme de travaux : Cf. § 4
Périmètre du repérage : Cf. § 5



DESIGNATION DES INTERVENANTS

Propriétaire

CCI LE MANS ET D E LA SARTHE
1 Bd R. Levasseur
CS 91435
72014 Le Mans Cedex 2

Donneur d'ordre

CCI LE MANS ET D E LA SARTHE
1 Bd R. Levasseur
CS 91435
72014 Le Mans Cedex 2

Référence du devis accepté ou de l'Ordre de Service : 2025-025-493 du 12/05/2025 validé par le donneur d'ordre

EXÉCUTION DE LA MISSION

Date(s) d'exécution du repérage	Nature de la visite	Accompagnateur	Indice
Du 10/06/2025 au 11/06/2025	Visite d'inspection visuelle, sondages et prélèvements en milieu occupé (présence de mobilier)	Sans accompagnateur	A
Du 13/02/2026 au 13/02/2026	Visite d'inspection visuelle, sondages et prélèvements en milieu occupé (présence de mobilier)	Sans accompagnateur	B

OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Prénom NOM	Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :	N° de certification	Date d'expiration
Thibaut Belperche	I.Cert, Parc d'Affaires, Espaces Performance - Bât K - 35760 Saint-Grégoire	CPDI5731 Version 006	10/08/2027

ORGANISME D'ASSURANCE PROFESSIONNELLE

AXA FRANCE IARD – 313 Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex	N° de contrat d'assurance : 22012566204
---	---

CACHETS ENTREPRISE ET OPERATEUR

Fait à Rueil-Malmaison le 02/03/2026


Cachet de l'entreprise

CONTEX

SAS au capital de 130 000€
1 - 5 rue Eugène et Armand Peugeot
92500 Rueil-Malmaison
SIRET 808 536 304 00021 - APE 7112B
www.contex.fr – contact@contex.fr

Opérateur

Thibaut Belperche



SOMMAIRE

1. Conclusions du pré-rapport de repérage	3
1.1 Synthèse des matériaux ou produits contenant de l'amianté repérés	3
1.2 Matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amianté non prélevés	4
1.3 État d'occupation des locaux lors de notre visite du périmètre de repérage	4
1.4 Locaux non visités	4
1.5 Parties d'ouvrage et volumes non investigués	4
2. La mission de repérage	5
2.1 L'objet de la mission	5
2.2 Références réglementaires	5
2.3 Limite de mission et de responsabilité	5
3. Le(s) laboratoire(s) d'analyses	6
4. Programme de travaux	7
5. Cadre de la mission de repérage	7
5.1 Périmètre du repérage : locaux ou volumes concernés par la mission :	7
5.2 Périmètre du repérage : locaux ou volumes exclus de la mission :	7
5.3 Composants et parties de composants exclus du programme de repérage :	7
5.4 Programme de repérage en fonction du programme de travaux	8
6. Conditions de repérage	9
6.1 Documents fournis par le donneur d'ordre	9
6.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur	9
6.3 Information sur le déroulement des sondages et des prélèvements	9
7. Résultats du repérage	10
7.1 Liste des Matériaux et Produits Contenant de l'Amiante (A)	10
7.2 Liste des Matériaux et Produits ne Contenant pas d'Amiante (N)	11
7.3 Liste des Matériaux et Produits ne Contenant pas d'Amiante par Nature	13
8. Attestation d'assurance	14
9. Certificat(s) de compétences	21

ANNEXE 1	Plan(s) ou croquis des locaux examinés avec repérage des prélèvements et/ou éléments repérés	18 pages
ANNEXE 2	Fiche(s) matériaux ou produit(s) contenant de l'amianté et quantitatif(s)	7 pages
ANNEXE 3	Fiche(s) d'identification et de cotation	22 pages
ANNEXE 4	Rapport(s) d'essais	40 pages

1. Conclusions du pré-rapport de repérage

- L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques.
- Dans le cadre de la mission du présent pré-rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

1.1 Synthèse des matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés

Code(s) MPCA	Description (s)	Localisation(s)	Fibres détectées	Remarque(s)
MP1	Colles noires sous ragréage sous revêtement de sol souple	R+6 - Circulation/bureaux	Chrysotile	-
		R+5 - Circulation/bureaux		
		R+3 - Circulation/bureaux		
		R+2 - Circulation/bureaux		
MP2	Enduits plâtreux sur parois, sous-face	Rdc au R+6 - Escalier de service	Chrysotile	/
MP3	Enduits projetés sur parois / Sous-faces / Poteaux / Poutres / Gaines de ventilation	R-1 - Local rangement / chaufferie	Chrysotile	Cf. tableau de compléments d'informations MPCA
MP4	Conduits amianteciment	Rdc à Toiture - SAS/Toiture édicule escalier	Chrysotile	Cf. tableau de compléments d'informations MPCA
		R-1 - Machinerie d'ascenseur / Locaux techniques		
		R-1 - Escalier de service		
		R+5 - Toiture		
MP5	Dalles de sols (amiante) + colles noires (amiante)	R+1 - Circulation / bureaux	Chrysotile	les dalles de sol et les colles noires contiennent de l'amiante
MP6	Plots de colles de dalles de plafonds collées	R+5 - Bureaux	Chrysotile	Cf. tableau de compléments d'informations MPCA
		R+4 - Circulation/bureaux		
		R+3 - Circulation/bureaux		
		R+2 - Circulation/bureaux		
		R+1 - Circulation/bureaux		
MP7	Fibralith sous enduit projeté	R-1 - Chaufferie	Chrysotile	Cf. tableau de compléments d'informations MPCA

Fiches MP : cf. annexes

Compléments d'informations concernant les MPCA

- MP3 (Enduits projetés sur parois / Sous-faces / Poteaux / Poutres / Gains de ventilation)**

Les procédés de mise en œuvre d'enduit projeté indiquent que des résidus d'application soient présent entre chapes ciments et dalles bétons.

Il conviendra de procéder à des investigations complémentaires afin de déterminer les éventuelles pollutions.

- MP4 (Conduits amiante-ciment)**

Un conduit a été repéré au Rdc – Local compteur,

La présence d'un plafond staff ne permet pas de zoner ce conduit qui part en horizontalité en sortie du local. Il conviendra de procéder à une ouverture du faux plafond après libération des locaux pour localiser le cheminement exhaustif.

1.2 Matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante non prélevés

Réf.	Identification	Localisation	Raison de l'absence de prélèvement	Moyen à mettre en œuvre
Néant.				

1.3 État d'occupation des locaux lors de notre visite du périmètre de repérage

- ☒ Les locaux étaient occupés lors de notre visite (mobiliers et personnes)
- ☐ Les locaux étaient meublés mais non occupés
- ☐ Les locaux étaient vides lors de notre visite

1.4 Locaux non visités

Accessibilité aux différentes parties du périmètre de repérage :

- ☒ Constat de parties inaccessibles lors de la visite
- ☐ Visite de l'ensemble des parties

Réf.	Identification	Localisation	Raison de l'absence d'investigation	Moyen à mettre en œuvre / Remarque
NV1	Tous matériaux	R-1 - Local attenant au local transfo	Non accessible, fermé à clé	A sonder après ouverture si impacté par le programme de travaux

1.5 Parties d'ouvrage et volumes non investigués

Réf.	Identification	Localisation	Raison de l'absence d'investigation	Moyen à mettre en œuvre / Remarque
Néant.				

2. La mission de repérage

2.1 L'objet de la mission

« Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser tous les matériaux et produits contenant de l'amiante situés dans la zone impactée par les travaux ».

Des listes de matériaux pouvant contenir de l'amiante sont définies de façon non exhaustive dans l'article 6-I de l'arrêté du 16 juillet 2019, dans l'annexe 13-9 du Code de la santé publique (liste C) et par la norme NFX 46-020.

Le repérage porte sur les zones concernées directement ou indirectement par les travaux prévus. Le périmètre du présent repérage est défini par le programme des travaux tel que transmis par le donneur d'ordre (chapitre 5 du présent rapport).

2.2 Références réglementaires

Norme NF X 46-020 d'août 2017 (contenu, méthodologie et modalités de réalisation des missions de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis).

Article L4412-2 du Code du Travail.

Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017.

Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.

Obligation de transmission :

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il doit adresser à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire doit mettre à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il doit tenir à disposition et communiquer ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire doit mettre à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il doit tenir à disposition et communiquer ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire doit conserver le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il doit communiquer ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

2.3 Limite de mission et de responsabilité

La mission est limitée aux parties de l'immeuble bâti pour lesquelles une mission a été confiée à l'opérateur de repérage.

L'opérateur a examiné uniquement les locaux et les volumes auxquels il a pu accéder dans des conditions normales de sécurité et uniquement les zones concernées par les travaux.

La recherche des MPCA est réalisée par inspections visuelles, sondages et prélèvements le cas échéant selon une méthode d'échantillonnage respectant en cela les prescriptions de la norme AFNOR NF X 46-020 : elle ne peut cependant être exhaustive. Certains MPCA peuvent être présents de façon aléatoire et par là, ne pas être mis en évidence par la méthode de recherche retenue : détermination de zones homogènes, fréquences des sondages et prélèvements définies par la Norme AFNOR NF X 46-020 à l'intérieur des zones homogènes.

Il n'est ainsi pas exclu que certains MPCA puissent être mis en évidence lors d'autres opérations telles que le démontage d'éléments, travaux, autres inspections et contrôles, etc.

Le cas échéant, les sondages sur les équipements type moteur, machinerie d'ascenseur, chaudière, CTA, fours...etc, se limiteront aux matériaux accessibles et n'incluront pas de démontage sauf sur demande particulière du donneur d'ordre.

Dans certains cas, les matériaux prélevés ne sont pas visibles dans leur totalité et sont supposés être associés à un autre matériau entièrement visible (exemple une colle que l'on a pu observer en faisant un sondage ponctuel sur des dalles de sol). Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas d'absence partielle de ce matériau non visible dans sa totalité.

Dans certains cas, des matériaux ponctuels peuvent exister sous des matériaux qui ne permettent pas une visibilité totale même au moyen d'investigations à caractère destructif, sauf à le retirer totalement ce qui est bien souvent impossible sur le plan opérationnel. Notre responsabilité ne saurait être engagée dans ces cas.

Exemples :

- Faible surface de colle bitumineuse sous une grande surface de dalles de sol homogènes.
- Mastic ponctuel sur une gaine de ventilation floquée,
- Colle anti-condensation d'un calorifuge absente au niveau du sondage mais présente 1 m à côté,
- Enduit ciment de débouillage ou ragréage mis en œuvre de manière hétérogène et recouvert par un revêtement enduit plâtre et/ou peinture.

Les conduits enterrés sont susceptibles de contenir de l'amiante. Il est impossible d'évaluer leur présence sans réalisation de travaux lourds de terrassement.

La présente mission ne comprend pas la recherche de pollution éventuelle des matériaux situés à proximité de matériaux amiantés.

Seule l'intégralité du rapport original peut engager la responsabilité de la Société CONTEX (annexes comprises).

3. Le(s) laboratoire(s) d'analyses

Raison sociale et nom du laboratoire : EUROFINS BAGNEUX
Adresse : 80 - 84 rue des Meuniers - Bâtiment A1
92220 Bagneux
Numéro de l'accréditation Cofrac : 1-1592

4. Programme de travaux

Programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre :

Description	Références / Sources
Création de cloison pour séparer les espaces (Création de nouvelle cellule indépendante et recevant du public également) Curage complet des espaces mis à disposition pour les cellules commerciales (murs, sol, faux plafond, équipements techniques), création ascenseur	Doc : Travaux de réaménagement CCI LE MANS SARTHE

5. Cadre de la mission de repérage

5.1 Périmètre du repérage : locaux ou volumes concernés par la mission :

Locaux ou volumes	Motif de leur inscription dans le périmètre de repérage
Ensemble du site y compris clos et couvert	Inclus au programme de travaux

5.2 Périmètre du repérage : locaux ou volumes exclus de la mission :

Locaux ou volumes	Motif de leur exclusion du périmètre de repérage
Local Enedis	Hors programme de travaux

5.3 Composants et parties de composants exclus du programme de repérage :

Type de composants	Type de parties de composants	Motif de l'exclusion
Ardoises	Éléments associés à la toiture	Ne contient pas d'amiante par nature
Réseaux enterrés	Canalisations	Hors programme de travaux

5.4 Programme de repérage en fonction du programme de travaux

Le programme de repérage est défini par l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019

☒ 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	☒ Plaques ondulées et planes
	☒ Ardoises, bardeaux bitumineux
	☒ Éléments associés à la toiture
	☒ Éléments sous-toiture
	☒ Étanchéité de toiture terrasse
	☒ Fenêtres de toit, lanternaux, verrières
☒ 2 - Parois verticales extérieures et Façades	☒ Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich
	☒ Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage
	☒ Façades lourdes y compris poteaux
	☒ Menuiseries extérieures
☒ 3 - Parois verticales intérieures	☒ Éléments associés aux façades
	☒ Mur et cloisons maçonnés
	☒ Poteaux
	☒ Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
	☒ Gains et coffres verticaux
	☒ Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques
☒ 4 - Plafonds et faux plafonds	☒ Revêtement de murs, poteaux, cloisons, gains, coffres
	☒ Plafonds
	☒ Poutres et charpentes
	☒ Gains et coffres horizontaux
	☒ Faux plafonds
☒ 5 - Planchers et planchers techniques	☒ Suspentes et contrevents
	☒ Revêtements de sol
☒ 6 - Conduits et accessoires intérieurs	☒ Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
	☒ Clapets / volets coupe-feu
	☒ Vide-ordures
☒ 7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	☒ Portes et cloisons palières
	☒ Parois et équipements
	☒ Matériels en machinerie
☒ 8 - Équipements divers et accessoires	☒ Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes
	☒ Convecteurs et radiateurs électriques
	☒ Fusibles à broche
	☒ Canalisations électriques préfabriquées
	☐ Coffres-forts
	☒ Portes de placard, baignoires et éviers métalliques
	☒ Jardinières, bac à sable incendie
☐ 9 - Fondations et soubassement	☐ Étanchéité des murs enterrés
	☐ Parois verticales et horizontales enterrées
	☐ Conduits et fourreaux
	☐ Racks
	☐ Autres Industrielles
☐ 10 - Aménagements, voiries et Réseaux divers	☐ Conduits, siphons
	☐ Voiries
	☐ Espaces sportifs
	☐ Aménagements extérieurs

6. Conditions de repérage

6.1 Documents fournis par le donneur d'ordre

Documents demandés	Fourni(s)			Références
	O	N	SO	
Programme travaux	X			Devis 2025-025-493 du 12/05/2025
Plans existants	X			Plans en DWG de l'existant
D.O.E de l'existant	X			Plans état actuels du Rdc au R+7
RFT Amiante de travaux antérieurs		X		-
Éléments d'information nécessaire à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	X			Echanges de mails
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	X			Cf. tableau plus bas

Rapports de repérages précédents communiqués :

Référence	Titre du Document	Émetteur	Date	Rappel des conclusions, Informations remarquables
2005+12+08 DTA	DTA	ADENA	08/12/2005	Présence d'amiante
2017+03+24+DAAT+Hall+Box	DAAT	ADENA	24/03/2017	Absence d'amiante
141789/S3.4.1.R	RAAT	BUREAU VERITAS	18/06/2018	Présence d'amiante
141789/S3.3.2.R	RAAT	BUREAU VERITAS	15/06/2018	Présence d'amiante

6.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'Août 2017.

6.3 Information sur le déroulement des sondages et des prélèvements

• Définition du type de prélèvement ou de sondage :

Pour les flocages, calorifugeages et faux plafonds, les prélèvements sont effectués sur toute leur épaisseur.
Pour les autres matériaux ou produits, les prélèvements sont différents suivant le type de mission de repérage, à savoir :

X Prélèvement destructif pour les missions suivantes :

- rapport avant réalisation de travaux ultérieurs dans l'immeuble.
- rapport avant démolition de l'immeuble.

Un prélèvement ou un sondage est destructif s'il nécessite une réparation, une remise en état ultérieure ou un ajout de matériau ou s'il fait perdre sa fonction à l'ouvrage sondé.

• Conditions générales de prélèvements :

X Analyse des risques

Les protections des tiers, de l'environnement et de l'opérateur de repérage pendant les opérations de prélèvements de matériaux ou produits, ont été mise en place par l'opérateur de repérage après analyse des risques, prenant en compte les éléments suivants :

- nature et état du matériau ou produit à prélever,
- occupations et activités des locaux,
- contraintes spécifiques du site.

X Protection des tiers

Lors des opérations de prélèvements de matériaux ou produits, les tiers et les accompagnateurs de l'opérateur de repérage ont été tenus éloignés des locaux ou de la zone de prélèvement.

X Protection de l'opérateur de repérage

Pendant les opérations de prélèvement l'opérateur de repérage était protégé par :

- X - une combinaison jetable

- ☒ - des gants jetables
- ☒ - un demi-masque à cartouche P3
- ☒ - un masque complet à ventilation assistée

☒ Protection de l'environnement

Méthodologie de prélèvement :

- ☒ - humidification préalable, à l'eau, du matériau ou produit à prélever
- ☒ - prélèvement du matériau ou produit
- ☒ - aspiration à la source en cours de prélèvement
- ☒ - humidification après coup, à l'eau, de la zone de prélèvement
- ☒ - stabilisation après coup, avec un mélange d'eau et de surfactant, de la zone de prélèvement
- ☒ - nettoyage des outils de prélèvement à l'eau (cutter, carotte, ...)

• Conditionnement, transmission et analyse des échantillons :

☒ Conditionnement des échantillons prélevés

Les échantillons prélevés ont été conditionnés sous double sachet étanche à fermeture de type zip puis ont reçu une étiquette adhésive avec le logo Amiante ("Attention, contient de l'amiante").

☒ Transmission des échantillons prélevés

Les échantillons prélevés ont été expédiés, sous enveloppe à bulle ou mousse, vers le laboratoire accrédité désigné en page de garde du présent rapport.
Une fiche d'accompagnement, identifiant chaque échantillon était jointe à l'envoi.

☒ Analyse des échantillons prélevés

Les échantillons prélevés ont été analysés par le laboratoire désigné en page de garde du présent rapport qui est titulaire d'une accréditation ministérielle réglementaire.

☒ Traçabilité des analyses

L'échantillon est conservé, par le laboratoire, pendant 6 mois après l'analyse, pour permettre une contre analyse éventuelle.
Les originaux des rapports d'analyses sont conservés pendant 5 ans au siège de l'entreprise.

A) Traitement des déchets :

Tous les déchets issus des sondages et /ou prélèvements (déchets de matériaux, lingettes, outillage consommable, etc.) sont conditionnés en doubles sacs avec marquage "Amiante" et sont conditionnés en big-bag Amiante, au siège de l'entreprise, avant mise en décharge spécifique, via la filière "Amiante" réglementaire.

B) Autres informations :

☐ Autres informations susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses :

7. Résultats du repérage

7.1 Liste des Matériaux et Produits Contenant de l'Amiante (A)

Référence prélèvement / ZPSO*	Description Matériaux ou Produits	Localisation	Type de fibres d'amiante	Critères de décision de l'opérateur
P26	Enduit sur paroi	R+4 - Escalier de service	Chrysotile	Analyse laboratoire
P31	Traces de colle noire sous moquette	R+3 - Circulation	Chrysotile	Analyse laboratoire
P32	Ragréage au sol + colle noire	R+3 - Circulation	Chrysotile	Analyse laboratoire
P33	Plot de colle de dalles de plafond collées	R+3 - Circulation	Chrysotile	Analyse laboratoire
P38	Conduit fibres-ciment	R-1 - Machinerie d'ascenseur	Chrysotile	Analyse laboratoire
P42	Enduit projeté sur paroi	R-1 - Local rangement	Chrysotile	Analyse laboratoire
P55	Fibralith sous enduit projeté	R-1 - Chaufferie	Chrysotile	Analyse laboratoire

Référence prélèvement / ZPSO*	Description Matériaux ou Produits	Localisation	Type de fibres d'amiante	Critères de décision de l'opérateur
P56	Enduit projeté sur paroi	R-1 - Chaufferie	Chrysotile	Analyse laboratoire
P65	Colle noire sous ragréage	R+2 - Circulation	Chrysotile	Analyse laboratoire
P71	Colle noire sous linoléum	R+2 - Circulation	Chrysotile	Analyse laboratoire
P80	Dalle de sol	R+1 - Circulation	Chrysotile	Analyse laboratoire
P81	Dalle de sol + colle noire + ragréage	R+1 - Circulation	Chrysotile	Analyse laboratoire
P98	Enduit + peinture gouttelettes	R+4 - Palier escalier	Chrysotile	Analyse laboratoire
P99	Enduit plâtreux en sous face d'escalier	R+4 - Palier escalier	Chrysotile	Analyse laboratoire
P100	Colle de plinthe	R+2 - Palier escalier	Chrysotile	Analyse laboratoire
P102	Enduit plâtreux sur paroi	R+1 - Escalier	Chrysotile	Analyse laboratoire
P103	Enduit plâtreux sur paroi	R+1 - Escalier	Chrysotile	Analyse laboratoire
P104	Enduit cimenteux sur limon	R+1 - Escalier	Chrysotile	Analyse laboratoire
P109	Enduit cimenteux en sous face de plancher haut	R+1 - Palier escalier	Chrysotile	Analyse laboratoire

7.2 Liste des Matériaux et Produits ne Contenant pas d'Amiante (N)

Référence prélèvement / ZPSO*	Description Matériaux ou Produits	Localisation	Critères de décision de l'opérateur
P1	Ragréage au sol + colle sous linoléum	R+5 - Palier	Analyse laboratoire
P2	Enduit sur poteau	R+5 - Palier	Analyse laboratoire
P3	Bande calicot entre plaque de plâtre et plancher haut	R+5 - Palier	Analyse laboratoire
P4	Ragréage au sol + colle	R+5 - Dgt	Analyse laboratoire
P5	Linoléum + colle	R+5 - Dgt	Analyse laboratoire
P6	Bande tressée + plâtre au raccord de conduit de ventilation circulaire	R+5 - Dgt	Analyse laboratoire
P7	Mastic de vitrage intérieur	R+5 - Dgt	Analyse laboratoire
P8	Mastic de vitrage ext	R+5 - Dgt	Analyse laboratoire
P9	Bande plâtrée en enveloppe de calorifugeage liège	R+5 - Circulation	Analyse laboratoire
P10	Enduit plâtreux sur imposte	R+5 - Circulation	Analyse laboratoire
P11	Tresse en isolant de câble électrique	R+5 - Circulation	Analyse laboratoire
P12	Papier peint + plâtre sur paroi	R+5 - Circulation	Analyse laboratoire
P13	Colle noire sur paroi	R+5 - Combles	Analyse laboratoire
P14	Colle de carrelage	R+5 - Sanitaires	Analyse laboratoire
P15	Colle de faïence	R+5 - Sanitaires	Analyse laboratoire
P16	Ragréage au sol + chape	R+5 - Salle de réunion	Analyse laboratoire
P17	Enduit plâtreux sur paroi	R+5 - Salle de réunion	Analyse laboratoire
P18	Enduit plâtreux sur paroi	R+5 - Escalier de service	Analyse laboratoire
P19	Ragréage au sol + colle sous moquette	R+5 - Escalier de service	Analyse laboratoire
P20	Enduit cimenteux en sous face d'escalier	R+5 - Escalier de service	Analyse laboratoire
P21	Lamelle antidérapante en nez de marche	R+5 - Escalier de service	Analyse laboratoire
P22	Colle de carrelage type mosaïque	R+4 - Circulation	Analyse laboratoire
P23	Ragréage au sol + colle sous linoléum	R+4 - Circulation	Analyse laboratoire
P24	Linoléum + colle	R+4 - Circulation	Analyse laboratoire
P25	Colle sur paroi	R+4 - Escalier de service	Analyse laboratoire

Référence prélèvement / ZPSO*	Description Matériaux ou Produits	Localisation	Critères de décision de l'opérateur
P27	Enduit en sous face d'escalier	R+4 - Escalier de service	Analyse laboratoire
P28	Colle de carrelage mosaïque	R+4 - Sanitaires	Analyse laboratoire
P29	Colle de plinthe	R+4 - Sanitaires	Analyse laboratoire
P30	Colle de carrelage marbre	R+4 - Sanitaires	Analyse laboratoire
P34	Mastic sur clapet CF	R+3 - Local technique	Analyse laboratoire
P35	Bande tressée + plâtre au raccord de conduit de ventilation circulaire	R+3 - Local technique	Analyse laboratoire
P36	Ragréage au sol + linoléum	R+3 - Palier ascenseur	Analyse laboratoire
P37	Mastic raccord châssis de fenêtre et maçonnerie	R+3 - Bureau	Analyse laboratoire
P39	Tresse sur fourreau	R-1 - Machinerie d'ascenseur	Analyse laboratoire
P40	Enduit projeté sur poutrelles	R-1 - Local rangement	Analyse laboratoire
P41	Flocage sur conduit de ventilation	R-1 - Local rangement	Analyse laboratoire
P43	Bande bitumineuse en enveloppe de calorifugeage laine minérale	R-1 - Local serveur	Analyse laboratoire
P44	Ragréage au sol + colle sous linoléum	R-1 - Local serveur	Analyse laboratoire
P45	Complexe d'étanchéité : bitume sur dalle béton	R+7 - Toiture	Analyse laboratoire
P46	Complexe d'étanchéité : revêtement bitumineux apparent	R+7 - Toiture	Analyse laboratoire
P47	Paxalu en relevé d'étanchéité	R+7 - Toiture	Analyse laboratoire
P48	Enduit cimenteux sur acrotère	R+7 - Toiture	Analyse laboratoire
P49	Mastic sur acrotère	R+7 - Toiture	Analyse laboratoire
P50	Complexe d'étanchéité : bitume sur dalle béton	R+4 - Terrasse	Analyse laboratoire
P51	Complexe d'étanchéité : revêtement bitumineux apparent	R+4 - Terrasse	Analyse laboratoire
P52	Complexe d'étanchéité : bitume sur dalle béton	R+4 - Terrasse	Analyse laboratoire
P53	Enduit sur paroi	R+4 - Terrasse	Analyse laboratoire
P54	Joint de bride type KLINGERITH	R-1 - Chaufferie	Analyse laboratoire
P57	Enduit projeté sur poteau	R-1 - Chaufferie	Analyse laboratoire
P58	Colle sous pavé	R-1 - Chaufferie	Analyse laboratoire
P59	Enduit sur paroi	R-1 - Escalier	Analyse laboratoire
P60	Bande calicot entre plaques de plâtre	R+2 - Local tgbt	Analyse laboratoire
P61	Ragréage au sol + colle	R+2 - Local tgbt	Analyse laboratoire
P62	Enduit sur poteau béton	R+2 - Local tgbt	Analyse laboratoire
P63	Ragréage au sol + colle	R+2 - Circulation	Analyse laboratoire
P64	Chape type TERRAZOLITH	R+2 - Circulation	Analyse laboratoire
P66	Mastic raccord châssis de fenêtre et maçonnerie	R+2 - Local imprimante	Analyse laboratoire
P67	Bande mastic sur conduit de ventilation circulaire	R+2 - Terrasse technique	Analyse laboratoire
P68	Bitume au sol	R+2 - Terrasse technique	Analyse laboratoire
P69	Paxalu en relevé d'étanchéité	R+2 - Terrasse technique	Analyse laboratoire
P70	Enduit sur paroi	R+2 - Terrasse technique	Analyse laboratoire
P72	Colle de carrelage mosaïque	R+2 - Circulation	Analyse laboratoire
P73	Enduit plâtreux sur poteau	R+2 - Circulation	Analyse laboratoire
P74	Colle de carrelage	R+2 - Sanitaires	Analyse laboratoire

Référence prélèvement / ZPSO*	Description Matériaux ou Produits	Localisation	Critères de décision de l'opérateur
P75	Colle de faïence	R+2 - Sanitaires	Analyse laboratoire
P76	Ragréage au sol + colle	R+2 - Reprographie	Analyse laboratoire
P77	Mastic raccord châssis de fenêtre et maçonnerie	R+2 - Salle M. VIELLE	Analyse laboratoire
P78	Enduit plâtreux sur façade	R+2 - Salle M. VIELLE	Analyse laboratoire
P79	Ragréage au sol + colle	R+1 - Accueil	Analyse laboratoire
P82	Enduit en sous face de plancher haut	R+1 - Circulation	Analyse laboratoire
P83	Dalle de plafond + colle	R+1 - Bureau	Analyse laboratoire
P84	Ragréage au sol + colle	R+1 - Dgt	Analyse laboratoire
P85	Ragréage au sol + colle + chape maigre	RdC - Palier	Analyse laboratoire
P86	Enduit sur paroi	RdC - Palier	Analyse laboratoire
P87	Enduit en sous face d'escalier	RdC - Palier	Analyse laboratoire
P88	Revêtement de sol type composite	RdC - Placard technique	Analyse laboratoire
P89	Colle de carrelage type marbre	RdC - Placard technique	Analyse laboratoire
P90	Colle de carrelage	RdC - Sanitaires	Analyse laboratoire
P91	Colle de faïence	RdC - Sanitaires	Analyse laboratoire
P92	Colle de plinthe	RdC - Dgt	Analyse laboratoire
P93	Linoleum	RdC - Cuisine	Analyse laboratoire
P94	Ragréage au sol + colle	RdC - Cuisine	Analyse laboratoire
P95	Plaque bitumineuse sous évier	RdC - Cuisine	Analyse laboratoire
P96	Bande calicot entre plaques de plâtre	R-1 - Circulation	Analyse laboratoire
P97	Ragréage au sol + colle sous linoleum	R+4 - Circulation	Analyse laboratoire
P98	Enduit + peinture gouttelettes	R+4 - Palier escalier	Analyse laboratoire
P99	Enduit plâtreux en sous face d'escalier	R+4 - Palier escalier	Analyse laboratoire
P100	Colle de plinthe	R+2 - Palier escalier	Analyse laboratoire
P101	Colle de plinthe	R+2 - Sanitaires	Analyse laboratoire
P102	Enduit plâtreux sur paroi	R+1 - Escalier	Analyse laboratoire
P103	Enduit plâtreux sur paroi	R+1 - Escalier	Analyse laboratoire
P104	Enduit cimenteux sur limon	R+1 - Escalier	Analyse laboratoire
P105	Enduit plâtreux sur paroi	R+1 - Sanitaires	Analyse laboratoire
P106	Colle de carrelage	R+1 - Sanitaires	Analyse laboratoire
P107	Mastic de vitrage	RdC - Hall	Analyse laboratoire
P108	Mastic raccord châssis de fenêtre et maçonnerie	RdC - Hall	Analyse laboratoire
P109	Enduit cimenteux en sous face de plancher haut	R+1 - Palier escalier	Analyse laboratoire

7.3 Liste des Matériaux et Produits ne Contenant pas d'Amiante par Nature

Cette liste est indicative et mentionne les principaux types de matériaux ou produits réputés ne pas contenir de l'amiante par nature. Les parties de composants concernés ne donneront pas lieu à un repérage détaillé.

Référence prélèvement / ZPSO*	Description Matériaux ou Produits	Localisation	Critères de décision de l'opérateur
Néant.			

*ZPSO : Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrages

8. Attestation d'assurance



NOUS CONTACTER

Votre conseiller
CBT ASQUA-BTP
1B RUE DU PETIT CLAMART
BATIMENT E
78140 VELIZY VILLACOUBLAY
☎ 01 40 83 11 83
✉ contact@asqua.fr
N° ORIAS 08044551
orias.fr

CONTEX GROUP
184 RUE TABUTEAU
78530 BUC

VOS REFERENCES

BATISSUR Concept
22012566204
Votre référence client
837948920

ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :

CONTEX GROUP
184 RUE TABUTEAU
78530 BUC
SIREN/SIRET (ou N°TVA intracommunautaire) : 83518108200016

est titulaire d'un contrat d'assurance n°22012566204 pour la période du 01/07/2025 au 01/07/2026.

Outre le souscripteur, ont la qualité d'assuré :

CONTEX
Adresse :
184 RUE TABUTEAU
78530 BUC
SIRET : 80853630400013

CONTEX INFRASTRUCTURE
Adresse :
184 RUE TABUTEAU
78530 BUC
SIRET : 83864180100017

CONTEX CONSEIL
Adresse :
184 RUE TABUTEAU
78530 BUC
SIRET : 85118802900017

AXA France IARD, S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre, TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.



Vos références :
Contrat BATISSUR Concept n°22012566204
Client 837948920

Assurance de responsabilité décennale obligatoire

1. Les garanties objet de la présente attestation s'appliquent :

- Activités garanties :
- les mission(s) suivante(s) selon les définitions de l'annexe nomenclature des missions réalisées
 - Maître d'ouvrage délégué (MOD) à l'exclusion de toute mission de maîtrise d'œuvre et d'Assistance administrative ou financière (AMO)*
 - Etat des risques et pollutions
 - Assistance administrative ou financière à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) à l'exclusion de toute mission de maîtrise d'œuvre et de maîtrise d'ouvrage déléguée (MOD)
 - OPC (ordonnancement, pilotage, coordination) *
 - Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
 - Diagnostic Amiante
 - Etat parasitaire (champignon)
 - Diagnostic de Performance Énergétique (DPE)
 - Diagnostic PEMD
 - Loi Carrez
- les mission(s) hors nomenclature suivante(s) :

Diagnostic structure sans préconisations techniques
Diagnostic Métrage Habitable Loi Boutin
Repérage plomb avant travaux dans les revêtements et matériaux et produits de construction (norme NF X 46-035)
Mesure du plomb dans les poussières au sol (Norme NF X 46-032)
Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis (Norme NF X 46-020)
Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport et réseaux divers (Norme NF X 46-102)
Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante (Guide FD X46-038)
Examen visuel des surfaces traitées après travaux de traitement de matériaux et produits contenant de l'amiante (Norme NF X 46-021)
Constat de l'état parasitaire dans les immeubles bâtis et non bâtis et sur les ouvrages (Norme NF P 03-200)
Etat du bâtiment relatif à la présence de termites (Norme NF P 03-201)

***Seules les activités MOD et OPC donnent lieu à une couverture en RC décennale ainsi qu'en garanties complémentaires après réception**

- Aux chantiers dont le coût total de construction HT tous corps d'état, y compris honoraires, déclaré par le maître d'ouvrage n'est pas supérieur à la somme de **15 000 000 euros**.
Cette somme est portée à 40 000 000 d'euros HT en présence d'un contrat collectif de responsabilité décennale bénéficiant à l'assuré et comportant à son égard une franchise absolue au maximum de 3 millions d'euros.

AXA France IARD, S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.



Vos références :
Contrat BATISSUR Concept n°22012566204
Client 837948920

- Pour des travaux de construction répondant à une norme homologuée (NF DTU ou NF EN), à des règles professionnelles acceptées par la C2P ou à des recommandations professionnelles acceptées par la C2P.
Pour des procédés ou produits faisant l'objet, au jour de la passation du marché, d'une Evaluation Technique Européenne (ETE) bénéficiant d'un Document Technique d'Application (DTA), ou d'un Avis Technique (Atec), valides et non mis en observation par la C2P.
Pour des procédés ou produits faisant l'objet, au plus tard le jour de la réception (au sens de l'article 1792-6 du code civil), d'une Appréciation Technique d'Expérimentation (Atex) avec avis favorable.
Les règles professionnelles acceptées par la C2P (commission prévention produits mis en oeuvre par l'Agence Qualité Construction), les recommandations professionnelles acceptées par la C2P et les procédés ou produits mis en observation par la C2P sont consultables sur le site de l'Agence Qualité Construction (www.qualiteconstruction.com).

Lorsque les travaux réalisés ne répondent pas aux caractéristiques énoncées ci-dessus, l'assuré en informe l'assureur.

2. Garantie de responsabilité décennale obligatoire

Nature de la garantie	Montant de la garantie
Le contrat garantit la responsabilité décennale de l'assuré instaurée par les articles 1792 et suivants du code civil, dans le cadre et les limites prévues par les dispositions des articles L. 241-1 et L. 241-2 du code des assurances relatives à l'obligation d'assurance décennale, et pour des travaux de construction d'ouvrages qui y sont soumis, au regard de l'article L. 243-1-1 du même code. La garantie couvre les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, qui comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.	En habitation : Le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage
	Hors habitation : Le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage dans la limite du coût total de construction déclaré par le maître d'ouvrage et sans pouvoir être supérieur au montant prévu au I de l'article R. 243-3 du code des assurances.
	En présence d'un CCRD : Lorsqu'un contrat collectif de responsabilité décennale est souscrit au bénéfice de l'assuré, le montant de la garantie est égal au montant de la franchise absolue stipulée par ledit contrat collectif.
Durée et maintien de la garantie	
La garantie s'applique pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil. Elle est maintenue dans tous les cas pour la même durée.	



Vos références :
Contrat BATISSUR Concept n°22012566204
Client 837948920

3. Garantie de responsabilité de sous-traitant en cas de dommages de nature décennale

Nature de la garantie	Montant de la garantie
Cette garantie couvre le paiement des travaux de réparation des dommages tels que définis aux articles 1792 et 1792-2 du Code civil, apparus après réception, lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée du fait des travaux de construction d'ouvrages soumis à l'assurance obligatoire, qu'il a réalisés en qualité de sous-traitant	Selon tableau joint à la présente attestation
Durée de la garantie	
Cette garantie est accordée, conformément à l'article 1792-4-2 du code civil, pour une durée de dix ans à compter de la réception	

4. Autres garanties souscrites

Nature de la garantie	Montant de la garantie
Responsabilité décennale pour ouvrages non soumis à l'assurance obligatoire Cette garantie couvre le paiement des travaux de réparation des dommages compromettant la solidité des ouvrages de construction non soumis à l'obligation d'assurance, survenus après réception, lorsque par dérogation au paragraphe 1, le montant du marché HT de l'assuré, n'est pas supérieur à la somme de 500 000 € . Elle s'applique aux travaux répondant aux caractéristiques de technique courante visée au paragraphe 1 ci-dessus ainsi qu'aux travaux répondant aux exigences des fascicules du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés de travaux publics	Selon tableau joint à la présente attestation
Garantie de bon fonctionnement visée à l'article 1792-3 du code civil Cette garantie couvre pendant une durée de 2 ans après réception le paiement des travaux de réparation des dommages subis par les éléments d'équipement dissociables des ouvrages soumis à l'assurance obligatoire à la réalisation desquels l'assuré a contribué	
Responsabilité pour dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l'assurance obligatoire Cette garantie couvre le paiement des travaux de réparation des dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l'assurance obligatoire survenus après réception à la réalisation desquels l'assuré a contribué	
Responsabilité pour dommages matériels aux existants Cette garantie couvre le paiement des travaux de réparation des dommages matériels, survenus après réception, par répercussion des travaux à la réalisation desquels l'assuré a contribué	
Responsabilité pour dommages immatériels consécutifs Cette garantie couvre le paiement des dommages immatériels résultant directement d'un dommage garanti aux paragraphes 2, 3 et ci-dessus de la présente attestation	

AXA France IARD, S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.



Vos références :
Contrat BATISSUR Concept n°22012566204
Client 837948920

Nature de la garantie	Montant de la garantie
Durée des garanties	
Ces garanties s'appliquent aux réclamations notifiées à l'assureur à compter du 01/07/2024 et, qui se rapportent à des faits dommageables survenus avant la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, engageant la responsabilité de l'assuré en sa qualité de locateur d'ouvrage ou de sous-traitant	

Nature de la garantie	Montant de la garantie
Responsabilité civile de l'assuré avant ou après réception des travaux Cette garantie couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l'assuré en raison des préjudices causés aux tiers dont : - responsabilité en cas d'erreur ou omission avec ou sans dommage matériel	Selon tableau joint à la présente attestation
Durée des garanties	
Ces garanties s'appliquent aux réclamations notifiées à l'assureur à compter du 01/07/2024 et, qui se rapportent à des faits dommageables survenus avant la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, engageant la responsabilité de l'assuré.	

5. Montant des garanties

Garanties	Montant de garantie	Franchises (1)
Responsabilité civile décennale ouvrages soumis après réception		
Responsabilité décennale pour ouvrage soumis à l'assurance obligatoire	A hauteur du coût des réparations (2)	3 000 €
Responsabilité de sous-traitant en cas de dommages de nature décennale		
Responsabilité civile décennale ouvrages non soumis après réception		
Responsabilité décennale pour ouvrage non soumis à l'assurance obligatoire	5 000 000 € par sinistre	3 000 €
Garanties complémentaires après réception		
• Bon fonctionnement des éléments d'équipements dissociables des ouvrages soumis à l'assurance obligatoire • Dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l'assurance obligatoire	1 500 000 € par sinistre pour l'ensemble de ces garanties	3 000 €

AXA France IARD, S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre, TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460, Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.



Vos références :
Contrat BATISSUR Concept n°22012566204
Client 837948920

Garanties	Montant de garantie	Franchises (1)
• Dommages matériels aux existants par répercussion des travaux neufs • Dommages immatériels consécutifs après réception		
Responsabilité civile de l'assuré avant ou après réception		
Responsabilité civile tous dommages corporels, matériels et immatériels confondus Autres que ceux visés au paragraphe "Autres garanties" ci-après. DONT :	10 000 000 € par sinistre	
• Dommages matériels • Erreur ou omission avec dommage matériel • Dommages Immatériels Consécutifs	5 000 000 € par sinistre pour l'ensemble de ces garanties	3 000 €
• Dommages Immatériels non Consécutifs • Erreur ou omission sans dommage matériel	1 500 000 € par sinistre pour l'ensemble des garanties	3 000 €
• Biens confiés	100 000 € par sinistre	3 000 €
Autres garanties		
• Responsabilité en cas d'attaque cyber	100 000 € par année d'assurance	3 000 €
• Responsabilité en qualité de membre d'un groupement solidaire ou de mandataire solidaire d'un groupement conjoint ou non	GARANTIE NON SOUSCRITE	
• Faute inexcusable	2 000 000 € par année d'assurance dont 1 000 000 € par sinistre	3 000 €
• Dommages affectant les éléments d'équipements à vocation exclusivement professionnelle (1792-7 du code civil) tous dommages confondus DONT : – Dommages immatériels non consécutifs avant réception :	GARANTIE NON SOUSCRITE	
• Risques environnementaux DONT : – Responsabilité civile pour préjudice écologique et responsabilité environnementale confondus :	1 000 000 € par année d'assurance 100 000 € par année d'assurance	500 € 1 500 €
Recours	40 000 € par année d'assurance	

AXA France IARD, S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.



Vos références :
Contrat BATISSUR Concept n°22012566204
Client 837948920

Garanties	Montant de garantie	Franchises (1)
Protection juridique		
Garantie optionnelle	GARANTIE NON SOUSCRITE	
(1) Le montant de franchise est doublé en cas de <i>dommage</i> trouvant son origine dans des matériaux ou éléments d'équipement <i>réemployés</i> quelle que soit la garantie concernée. (2) sans pouvoir excéder 3 000 000 € en présence d'un Contrat Collectif de Responsabilité décennale (CCRD) souscrit au bénéfice de l'assuré pour un chantier dont le coût total déclaré par le maître d'ouvrage n'excède pas 40 000 000 € HT.		

En application de l'article 5.2.5 des conditions générales, après indexation, le montant total des indemnités ne pourra excéder 15 250 000 € par année.

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Ce contrat n'a pas pour objet de garantir une activité de constructeur de maisons individuelles, avec ou sans fourniture de plans, telle que visée aux L231-1 à L232-2 du code de la construction et de l'habitation

NANTERRE, le 26/06/2025
POUR LA COMPAGNIE

Mathieu GODART
Directeur Général IARD



9. Certificat(s) de compétences



Certificat de compétences Diagnosticteur Immobilier

N° CPDI5731 Version 006

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur BELPERCHE Thibaut

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 08/12/2021 - Date d'expiration : 10/08/2027
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 11/08/2020 - Date d'expiration : 10/08/2027
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 22/10/2020 - Date d'expiration : 21/10/2027

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse

<https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 01/09/2024.

Etienne Lamy

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnosticteurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification



Certification de personnes
Diagnosticteur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire



CPE DIFR 11 rev19

Annexes au rapport de mission de repérage**SOMMAIRE DES ANNEXES**

ANNEXE 1	Plan(s) ou croquis des locaux examinés avec repérage des prélèvements et/ou éléments repérés	18 pages
ANNEXE 2	Fiche(s) matériaux ou produit(s) contenant de l'amiante et quantitatif(s)	7 pages
ANNEXE 3	Fiche(s) d'indentification et de cotation	22 pages
ANNEXE 4	Rapport(s) d'essais	40 pages

ANNEXE 1 – Plan(s) ou croquis des locaux examinés avec repérage des prélèvements et/ou éléments repérés

Cartographie de localisation des prélèvements

R-1

Hotel Consulaire
1, Boulevard René Levasseur
72014 LE MANS

LEGENDE :

Volumes non visités

⊗

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

⊗

Matériaux et produits ne contenant pas d'amiante :

P38

Conduit fibres-ciment

P42

Enduit projeté sur paroi

P55

Fibralith sous enduit projeté

P56

Enduit projeté sur paroi

P39

Tresse sur fourneau

P40

Enduit projeté sur poutrelles

P41

Écloge sur conduit de ventilation

P43

Bande bitumineuse en enveloppe de calorifugeage laine minérale

P44

Ragréage au sol + colle sous linoléum

P54

Joint de bride type KLINGER/TH

P57

Enduit projeté sur poteau

P58

Colle sous pavé

P59

Enduit sur paroi

P96

Bande calicot entre plaques de plâtres

⚠

Investigations complémentaires à prévoir : cf. chapitre 1 du présent rapport

Plan sans échelle

Ce plan ne peut être dissocié du rapport de repérage

Affaire : 2025-025-493

Indice : 2

Réalisé par : LG

Planche : 01 / 18

CONTEX

Cartographie de localisation des prélèvements

RDC

Hotel Consulaire
1, Boulevard René Levasseur
72014 LE MANS

LEGENDE :

⊗ Matériaux et produits contenant de l'amiante :

Néant

⊗ Matériaux et produits ne contenant pas d'amiante :

P165Ragréage au sol + colle + chape maigre

P166Enduit sur paroi

P167Enduit en sous face d'escalier

P168Revetement de sol type composite

P169Colle de carrelage type marbre

P190Colle de carrelage

P191Colle de faïence

P192Colle de plinthe

P193Linoléum

P194Ragréage au sol + colle

P195Plaque bitumineuse sous évier

P107Mastic de vitrage

P108Mastic raccord crébête de fenêtre et maçonnerie

Investigations complémentaires à prévoir : cf. chapitre 1 du présent rapport

Plan sans échelle

Ce plan ne peut être dissocié du rapport de repérage

Affaire : 2025-025-493

Indice : 2

Réalisé par : LG

Planche : 02 / 18

CONTEX

PLACE
DE
LA
REPUBLIQUE

ENTRÉE NORD

ENTRÉE SUD

ENTRÉE OUEST

RDC

BOULEVARD RENE LEVASSEUR

Cartographie de localisation des prélèvements

R+1

Hotel Consulaire

1, Boulevard René Levasseur

72014 LE MANS

LEGENDE :

Périmètre d'intervention

⊗

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

⊗

Matériaux et produits ne contenant pas d'amiante :

P80

Dalle de sol

P81

Dalle de sol + colle noire + ragréage

P102

Enduit plâtreux sur paroi

P103

Enduit plâtreux sur paroi

P104

Enduit plâtreux sur linteau

P105

Enduit plâtreux en sous face de plancher haut

P79

Ragréage au sol + colle

P82

Enduit en sous face de plancher haut

P83

Dalle de plafond + colle

P84

Ragréage au sol + colle

P105

Enduit plâtreux sur paroi

Investigations complémentaires à prévoir : cf. chapitre 1 du présent rapport

Plan sans échelle

Ce plan ne peut être dissocié du rapport de repérage

Affaire : 2025-025-493

Indice : 2

Réalisé par : LG

Planche : 03 / 18

CONTEX

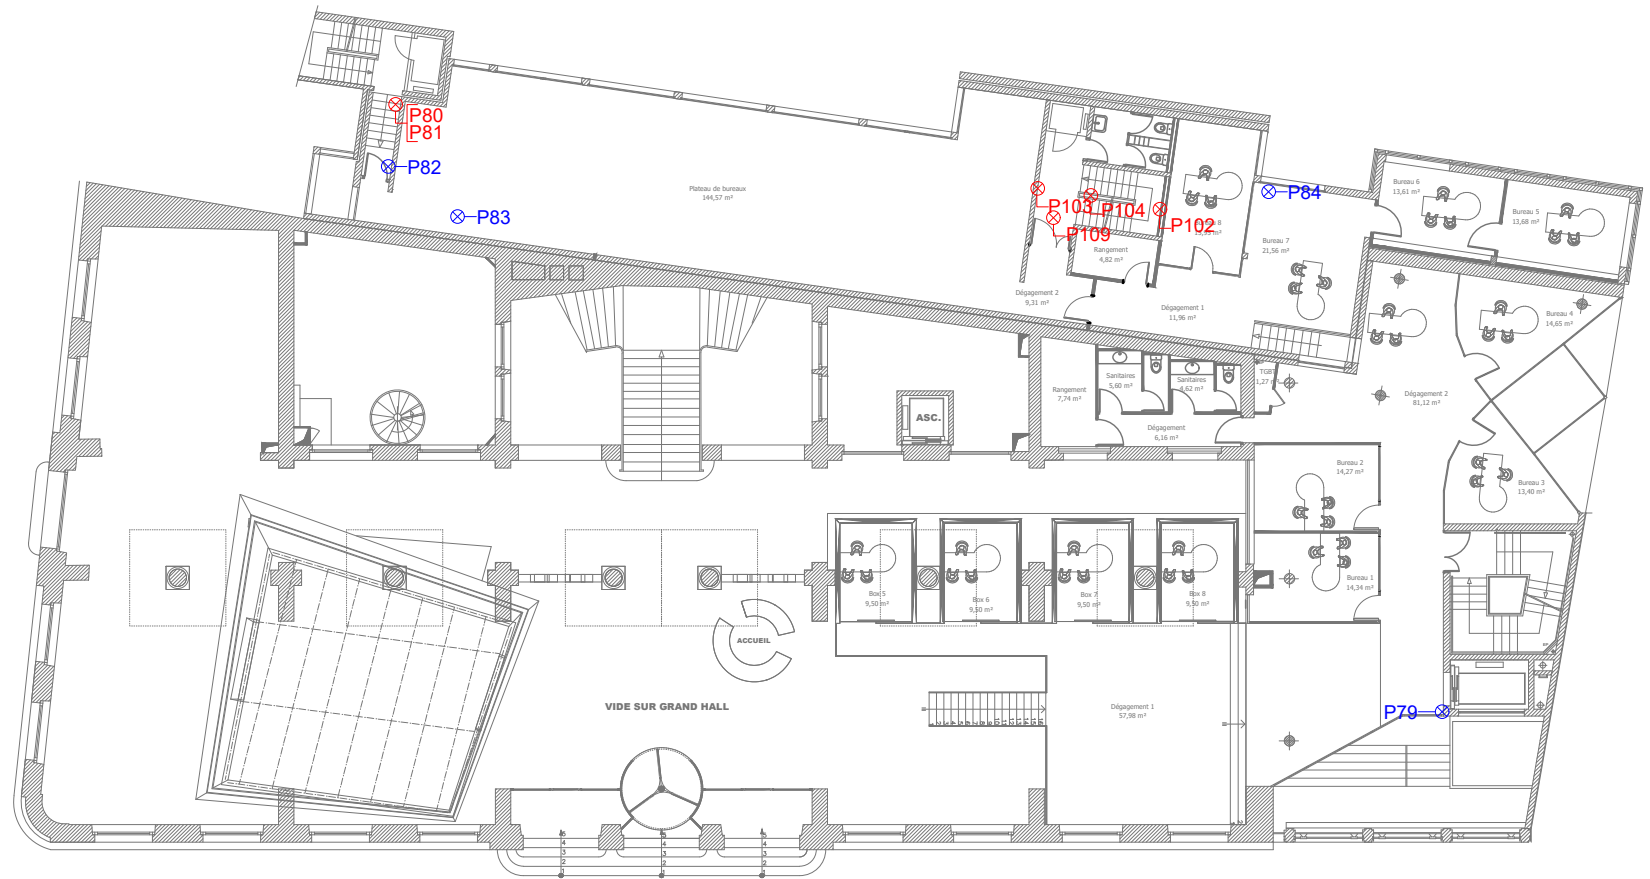
Hotel Consulaire
1, Boulevard René Levasseur
72014 LE MANS

Périmètre d'intervention	
	<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>
P80	Dalle de sol
P81	Dalle de sol + colle noire + ragréage
P102	Enduit plâtreux sur paroi
P103	Enduit plâtreux sur paroi
P104	Enduit plâtreux sur lison
P109	Enduit plâtreux en sous face de plancher haut
	<u>Matériaux et produits ne contenant pas d'amiante :</u>
P79	Ragréage au sol + colle
P82	Enduit en sous face de plancher haut
P83	Dalle de plafond + colle
P84	Ragréage au sol + colle
P105	Enduit plâtreux sur paroi

 Matériaux et produits contenant de l'amiante :

⊗ Matériaux et produits ne contenant pas d'amiante :

P79	Ragréage au sol + colle
P82	Enduit en sous face de plancher haut
P83	Dalle de plafond + colle
P84	Ragréage au sol + colle
P105	Enduit plâtré sur paroi



Plan sans échelle
Ce plan ne peut être dissocié du rapport de repérage

Affaire : 2025-025-493	Indice : 2
Réalisé par : LG	Planche : 03 / 18



Cartographie de localisation des prélèvements

R+2

Hotel Consulaire
1, Boulevard René Levasseur
72014 LE MANS

LEGENDE :

⊗

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

P65

Colle noire sous ragréage

P71

Colle noire sous linoléum

P100

Colle de plinthes

⊗

Matériaux et produits ne contenant pas d'amiante :

P60

Bande caoutchouc entre plaques de plâtre

P61

Ragréage au sol + colle

P62

Enduit sur poteau béton

P63

Ragréage au sol + colle

P64

Chape type TERRAZOLUTH

P66

Mastic raccord chassais de fenêtre et maçonnerie

P67

Bande mastic sur conduit de ventilation circulaire

P68

Bitume au sol

P69

Pavé en relevé d'étanchéité

P70

Enduit sur plâtre

P72

Colle de carrelage mosaïque

P73

Enduit plâtreux sur poteau

P74

Colle de carrelage

P75

Colle de faïence

P76

Ragréage au sol + colle

P77

Mastic raccord chassais de fenêtre et maçonnerie

P78

Enduit plâtreux sur façade

P101

Colle de plinthe

⚠

Investigations complémentaires à prévoir : cf. chapitre 1 du présent rapport

Plan sans échelle

Ce plan ne peut être dissocié du rapport de repérage

Affaire : 2025-025-493

Indice : 2

Réalisé par : LG

Planche : 04 / 18

CONTEX

Cartographie de localisation des prélèvements

R+3

Hotel Consulaire
1, Boulevard René Levasseur
72014 LE MANS

LEGENDE :

Périmètre d'intervention

Matériaux et produits contenant de l'amiante.

P31

Traces de colle noire sous moquette

P32

Ragréage au sol + colle noire

P33

Plat de colle de dalles de plafond collées

Matériaux et produits ne contenant pas d'amiante.

P34

Mastic sur clapet CF

P35

Bande tressée + plâtre au raccord de conduit de ventilation circulaire

P36

Ragréage au sol + linoléum

P37

Mastic raccord châssis de fenêtre en maçonnerie

Investigations complémentaires à prévoir : cf. chapitre 1 du présent rapport

Plan sans échelle
Ce plan ne peut être dissocié du rapport de repérage

Affaire : 2025-025-493

Indice : 2

Réalisé par : LG

Planche : 05 / 18

CONTEX

Cartographie de localisation des prélèvements

R+4

Hotel Consulaire
1, Boulevard René Levasseur
72014 LE MANS

LEGENDE :

⊗

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

P26

Enduit sur paroi

P98

Enduit + peinture gouttelettes sur paroi

P99

Enduit + peinture gouttelettes en sous face d'escalier

⊗

Matériaux et produits ne contenant pas d'amiante :

P22

Colle de carrelage type mosaïque

P23

Ragréage au sol + colle sous linoléum

P24

Linoléum + colle

P25

Colle sur paroi

P27

Enduit en sous face d'escalier

P28

Colle de carrelage mosaïque

P29

Colle de plinthe

P30

Colle de carrelage marbre

P50

Complexe d'écran/chaîr: bitume sur dalle béton

P51

Complexe d'écran/chaîr: revêtement bitumineux apparent

P52

Complexe d'écran/chaîr: bitume sur dalle béton

P53

Enduit sur paroi

P97

Ragréage au sol + colle de linoléum

⚠

Investigations complémentaires à prévoir : cf. chapitre 1 du présent rapport

Plan sans échelle
Ce plan ne peut être dissocié du rapport de repérage

Affaire : 2025-025-493

Indice : 2

Réalisé par : LG

Planche : 06 / 18

CONTEX

Cartographie de localisation des prélèvements

R+5

Hotel Consulaire
1, Boulevard René Levasseur
72014 LE MANS

LEGENDE :

⊗ Matériaux et produits contenant de l'amiante :

Néant

⊗ Matériaux et produits ne contenant pas d'amiante :

P01Ragréage au sol + colle sous linoléum

P02Enduit sur poteau

P03Bande calicot entre plaque de plâtre et plancher haut

P04Ragréage au sol + colle

P05Linoléum + colle

P06Bande tressée + plâtre au raccord de conduit de ventilation circulaire

P07Mastic de vitrage intérieur

P08Mastic de vitrage ext

P09Bande plâtrée en enveloppe de calorifugeage léger

P10Enduit plâtreux sur imposte

P11Tresse en isolant de câble électrique

P12Papier peint + plâtre sur paroi

P13Colle noire sur paroi

P14Colle de carrelage

P15Colle de faïence

P16Ragréage au sol + chape

P17Enduit plâtreux sur paroi

P18Enduit plâtreux sur paroi

P19Ragréage au sol + colle sous moquette

P20Enduit cimenteux en sous face d'escalier

P21Lamelles antidérapantes en nez de marche

⚠ Investigations complémentaires à prévoir : cf. chapitre 1 du présent rapport

Plan sans échelle

Ce plan ne peut être dissocié du rapport de repérage

Affaire : 2025-025-493

Indice : 2

Réalisé par : LG

Planche : 07 / 18

CONTEX

The floor plan illustrates the layout of the R+5 level, featuring a central corridor and several rooms. Sampling points are distributed across the plan as follows:

- P01**: Located in the bottom right corner, near the entrance.
- P02**: Located in the bottom right corner, near the entrance.
- P03**: Located in the bottom right corner, near the entrance.
- P04**: Located in the bottom right corner, near the entrance.
- P05**: Located in the bottom right corner, near the entrance.
- P06**: Located in the bottom right corner, near the entrance.
- P07**: Located in the bottom right corner, near the entrance.
- P08**: Located in the bottom right corner, near the entrance.
- P09**: Located in the bottom right corner, near the entrance.
- P10**: Located in the bottom right corner, near the entrance.
- P11**: Located in the bottom right corner, near the entrance.
- P12**: Located in the bottom right corner, near the entrance.
- P13**: Located in the bottom right corner, near the entrance.
- P14**: Located in the bottom right corner, near the entrance.
- P15**: Located in the bottom right corner, near the entrance.
- P16**: Located in the bottom right corner, near the entrance.
- P17**: Located in the bottom right corner, near the entrance.
- P18**: Located in the bottom right corner, near the entrance.
- P19**: Located in the bottom right corner, near the entrance.
- P20**: Located in the bottom right corner, near the entrance.
- P21**: Located in the bottom right corner, near the entrance.

Cartographie de localisation des prélèvements

R+6

Hotel Consulaire
1, Boulevard René Levasseur
72014 LE MANS

LEGENDE :

⊗ Matériaux et produits contenant de l'amiante :

Néant

⊗ Matériaux et produits ne contenant pas d'amiante :

Néant

⚠ Investigations complémentaires à prévoir : cf. chapitre 1 du présent rapport

Plan sans échelle
Ce plan ne peut être dissocié du rapport de repérage

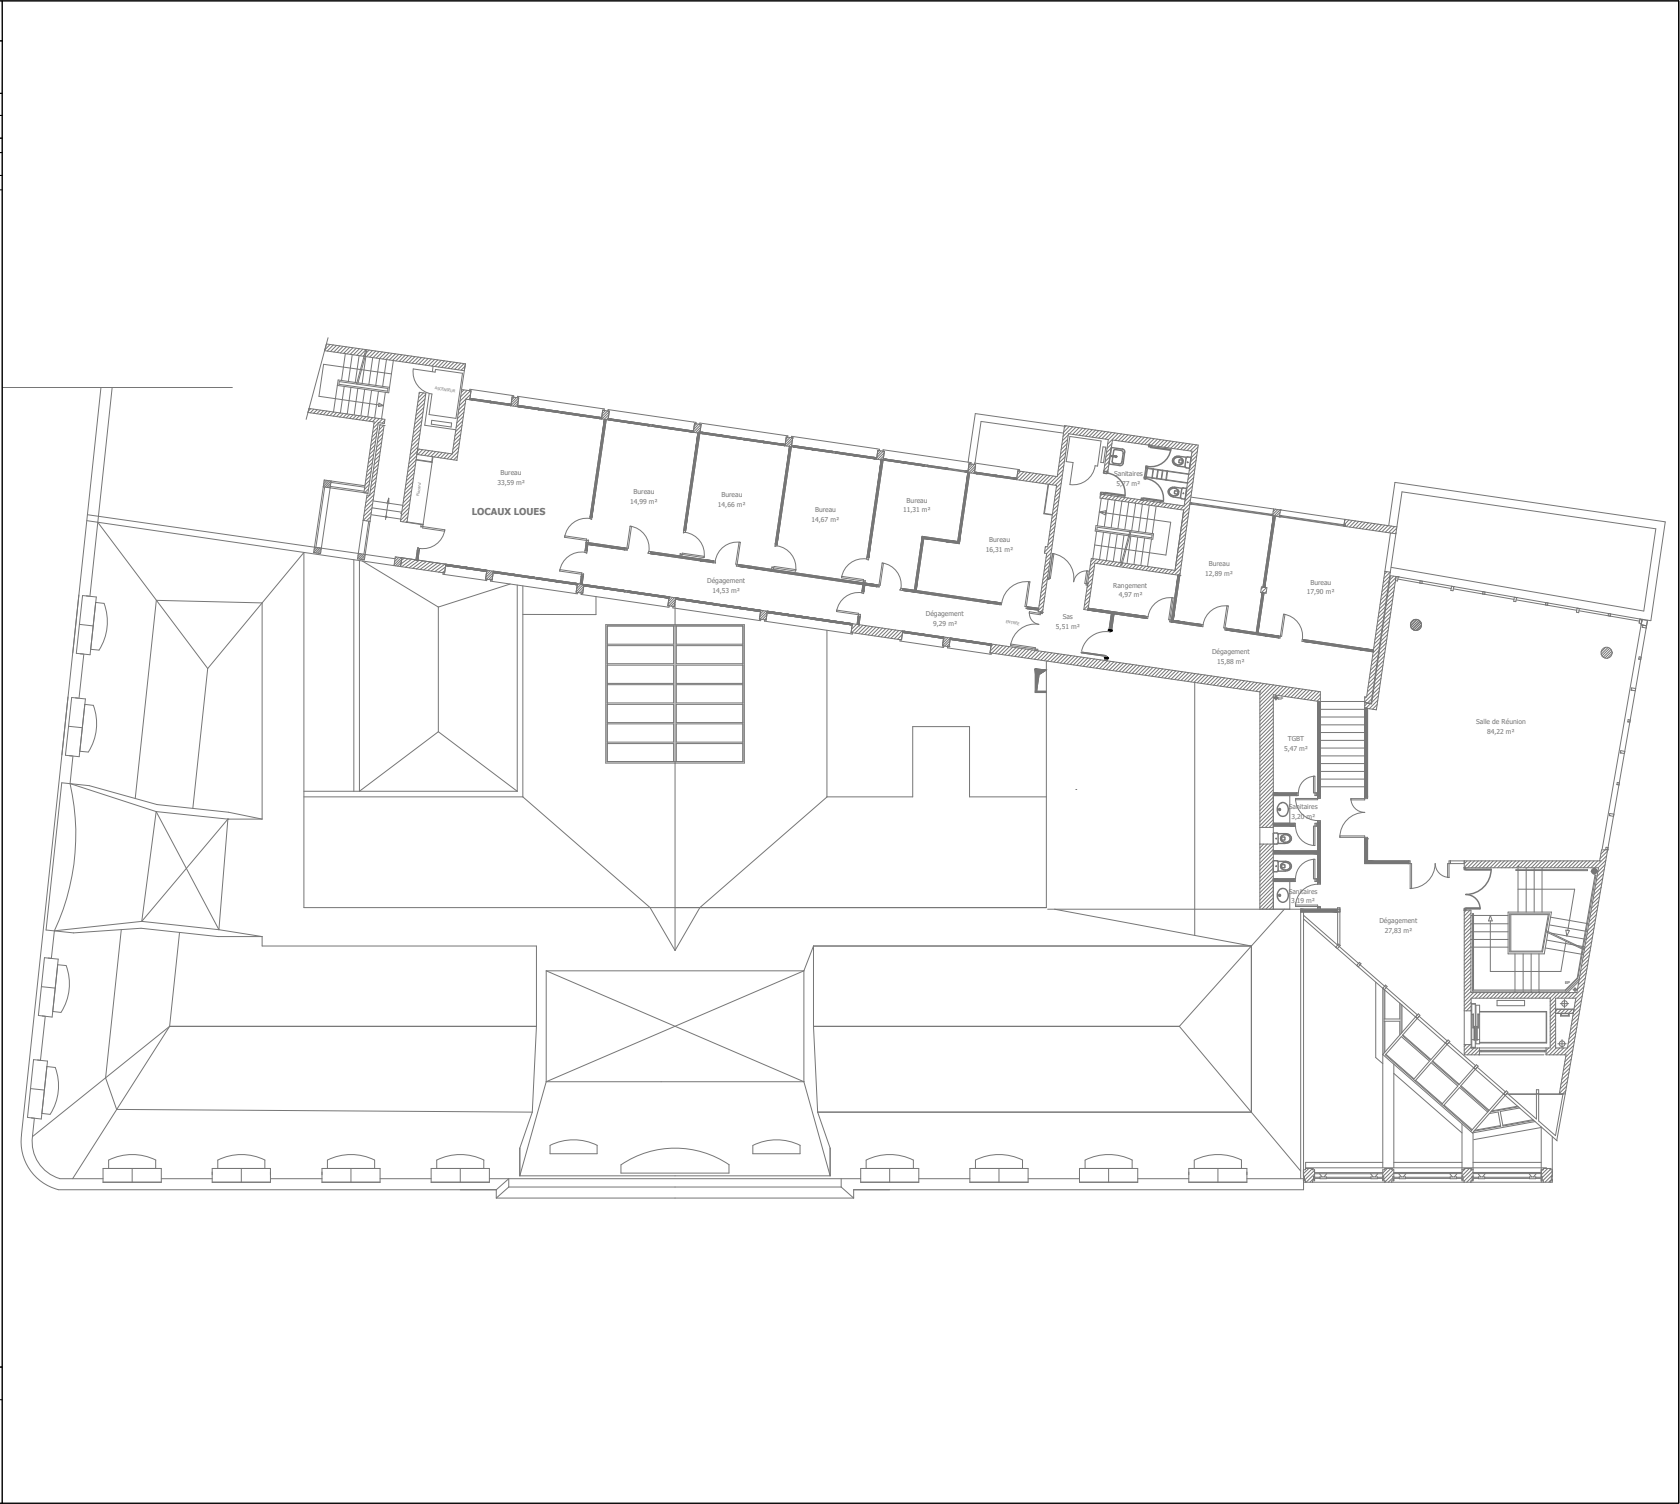
Affaire : 2025-025-493

Indice : 2

Réalisé par : LG

Planche : 08 / 18





Cartographie de localisation des prélèvements

Toiture

Hotel Consulaire
1, Boulevard René Levasseur
72014 LE MANS

LEGENDE :

⊗ Matériaux et produits contenant de l'amiante :

Néant

⊗ Matériaux et produits ne contenant pas d'amiante :

P45 Complexe d'étanchéité: bitume sur dalle béton

P46 Complexe d'étanchéité: revêtement bitumineux apparent

P47 Pissali en relief d'étanchéité

P48 Enduit cimenteux sur acrotère

P49 Mastic sur acrotère

⚠ Investigations complémentaires à prévoir : cf. chapitre 1 du présent rapport

Plan sans échelle
Ce plan ne peut être dissocié du rapport de repérage

Affaire : 2025-025-493

Indice : 2

Réalisé par : LG

Planche : 09 / 18

CONTEX

Architectural drawing of a building roof showing sampling points. The drawing includes a central staircase, several skylights, and a sloped roof section on the right. Sampling points are marked with blue circles and labeled: P45 and P46 are grouped together on the right side of the main roof; P47 is on the sloped section; P48 is on the far right edge; and P49 is on the lower right edge near a ramp. The drawing is a line art representation of the roof structure.


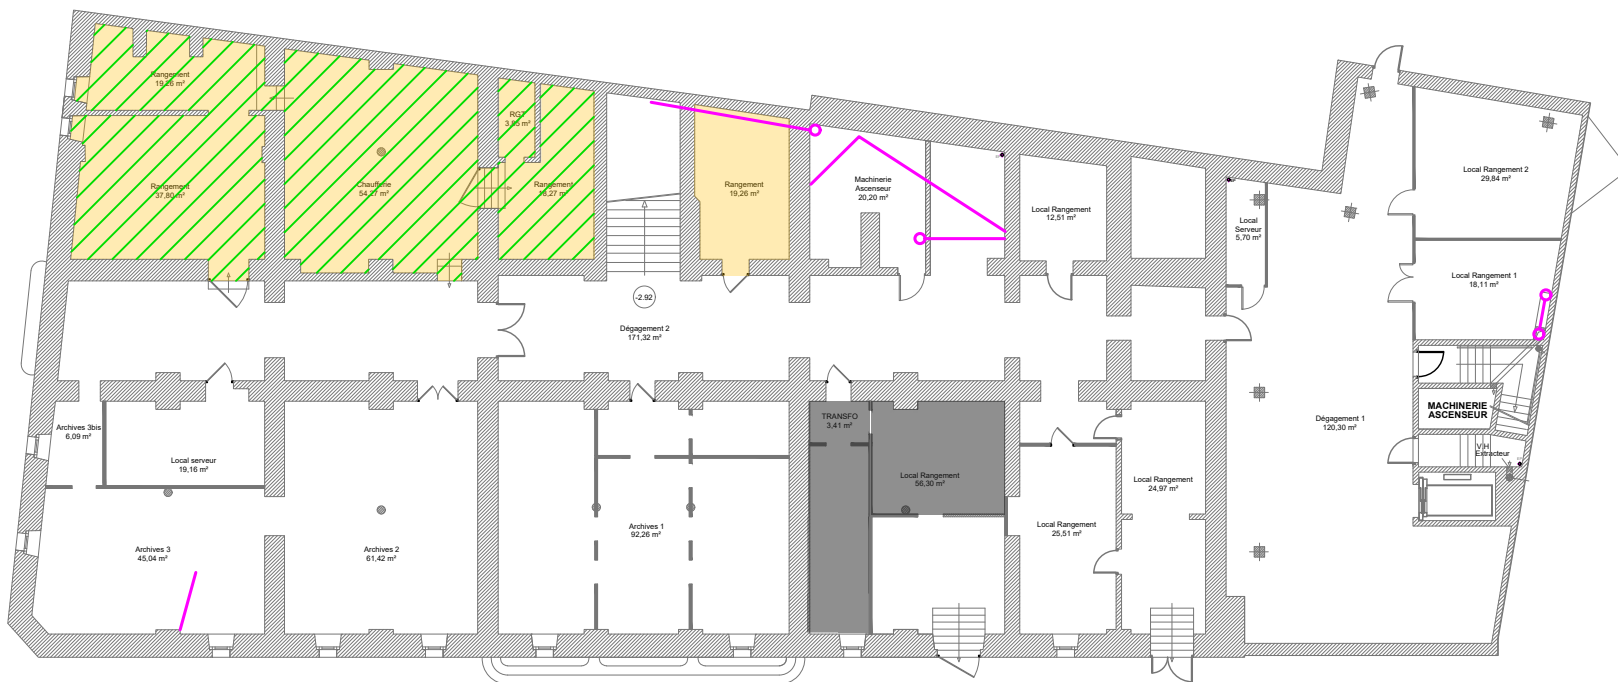
Cartographie de localisation des MPCA

R-1

Hotel Consulaire
1, Boulevard René Levasseur
72014 LE MANS

LEGENDE :

	Volumes non visités	
Symbole	Description	Code MF
	Enduits projetés sur parois / Sous-faces / Poteaux / Poutres / Gains de ventilation	MP3
	Conduits en amiante-ciment	MP4
	Fibralth sous enduit projeté	MP7



Plan sans échelle
Ce plan ne peut être dissocié du rapport de repérage

Affaire : 2025-025-493	Indice : 2
------------------------	------------

Réalisé par : LG	Planche : 10 / 18
------------------	-------------------



Cartographie de localisation des MPCA

RDC

Hotel Consulaire
1, Boulevard René Levasseur
72014 LE MANS

LEGENDE :

Symbole	Description	Code MP
	Conduits en amiante-ciment	MP4

PLACE DE LA REPUBLIQUE

ENTRÉE NORD

ENTRÉE SUD

ENTRÉE OUEST

RDC

BOULEVARD RENE LEVASSEUR

Investigations complémentaires à prévoir : cf. chapitre 1 du présent rapport

Plan sans échelle
Ce plan ne peut être dissocié du rapport de repérage

Affaire : 2025-025-493

Indice : 2

Réalisé par : LG

Planche : 11 / 18

Cartographie de localisation des MPCA		
R+1		Hotel Consulaire 1, Boulevard René Levasseur 72014 LE MANS
<u>LEGENDE :</u>		
Symbole	Description	Code MP
	Enduits sur parois, limons et sous-face	MP2
	Dalles de sols (amiantée) + colles noires (amiantée)	MP5
	PLOTS de colles de dalles de plafonds collées	MP6
	Enduits en sous face de plancher haut	MP2


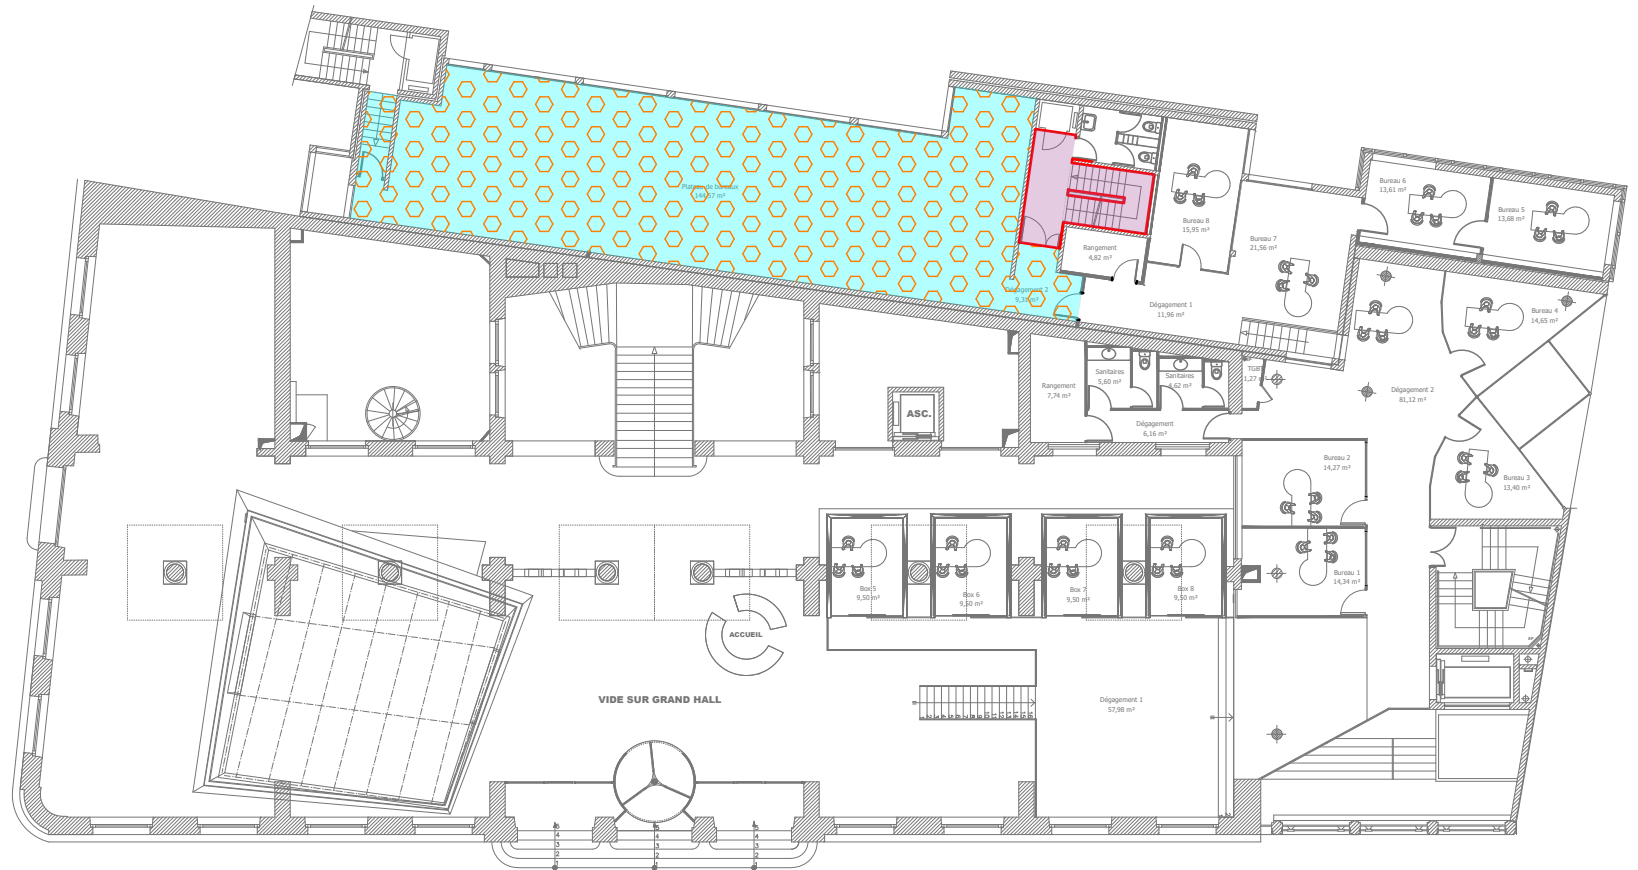
Investigations complémentaires à prévoir : cf. chapitre 1 du présent rapport

Plan sans échelle	
Ce plan ne peut être dissocié du rapport de repérage	
Affaire : 2025-025-493	Indice : 2
Réalisé par : LG	Planche : 12 / 18

Hotel Consulaire
1, Boulevard René Levasseur
72014 LE MANS

Symbole	Description	Code MP
	Enduits sur parois, limons et sous-face	MP2
	Dalles de sols (amiantée) + colles noires (amiantée)	MP5
	Plots de colles de dalles de plafonds collées	MP6
	Enduits en sous face de plancher haut	MP2

Symbole	Description	Code MP
	Enduits sur parois, limons et sous-face	MP2
	Dalles de sols (amiantée) + colles noires (amiantée)	MP5
	Plots de colles de dalles de plafonds collées	MP6
	Enduits en sous face de plancher haut	MP2



Affaire : 2025-025-493	Indice : 2
Réalisé par : LG	Planche : 12 / 18



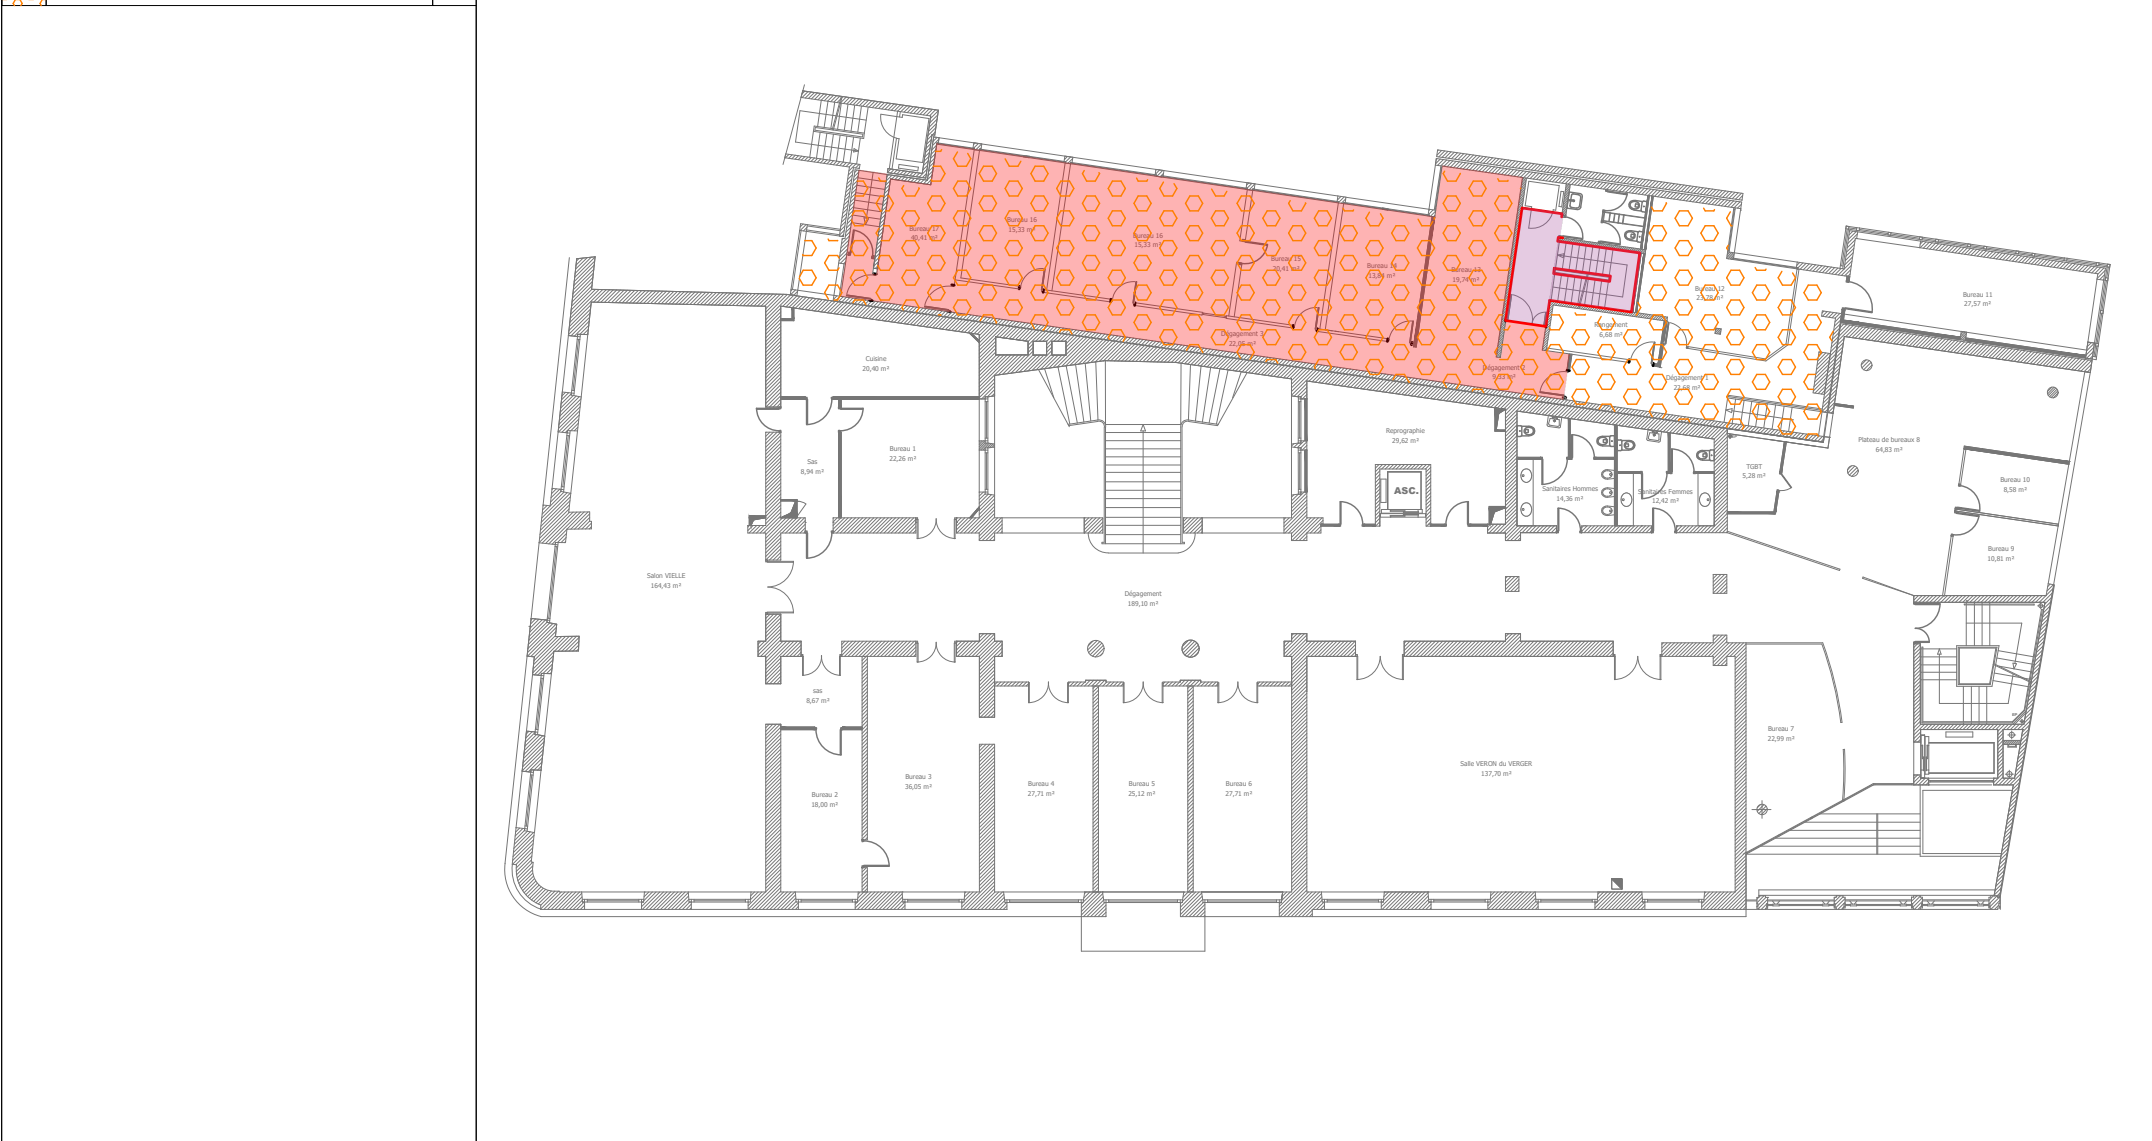
Cartographie de localisation des MPCA

R+2

Hotel Consulaire
1, Boulevard René Levasseur
72014 LE MANS

LEGENDE :

Symbole	Description	Code MP
	Colles noires sous ragréages sous revêtements de sols	MP1
	Enduits sur parois, limons et sous-face	MP2
	Enduits en sous face de plancher haut	MP2
	Plots de colles de dalles de plafonds collées	MP6



Plan sans échelle	
-------------------	--

Ce plan ne peut être dissocié du rapport de repérage	
Affaire : 2025-025-493	Indice : 2



Planche : 13 / 18

Cartographie de localisation des MPCA

R+3

Hotel Consulaire
1, Boulevard René Levasseur
72014 LE MANS

LEGENDE :

Symbole	Description	Code MP
	Colles noires sous ragréages sous revêtements de sols	MP1
	Enduits sur parois, lîmons et sous-face	MP2
	Plots de colles de dalles de plafonds collées	MP6
	Enduits en sous face de plancher haut	MP2

Investigations complémentaires à prévoir : cf. chapitre 1 du présent rapport

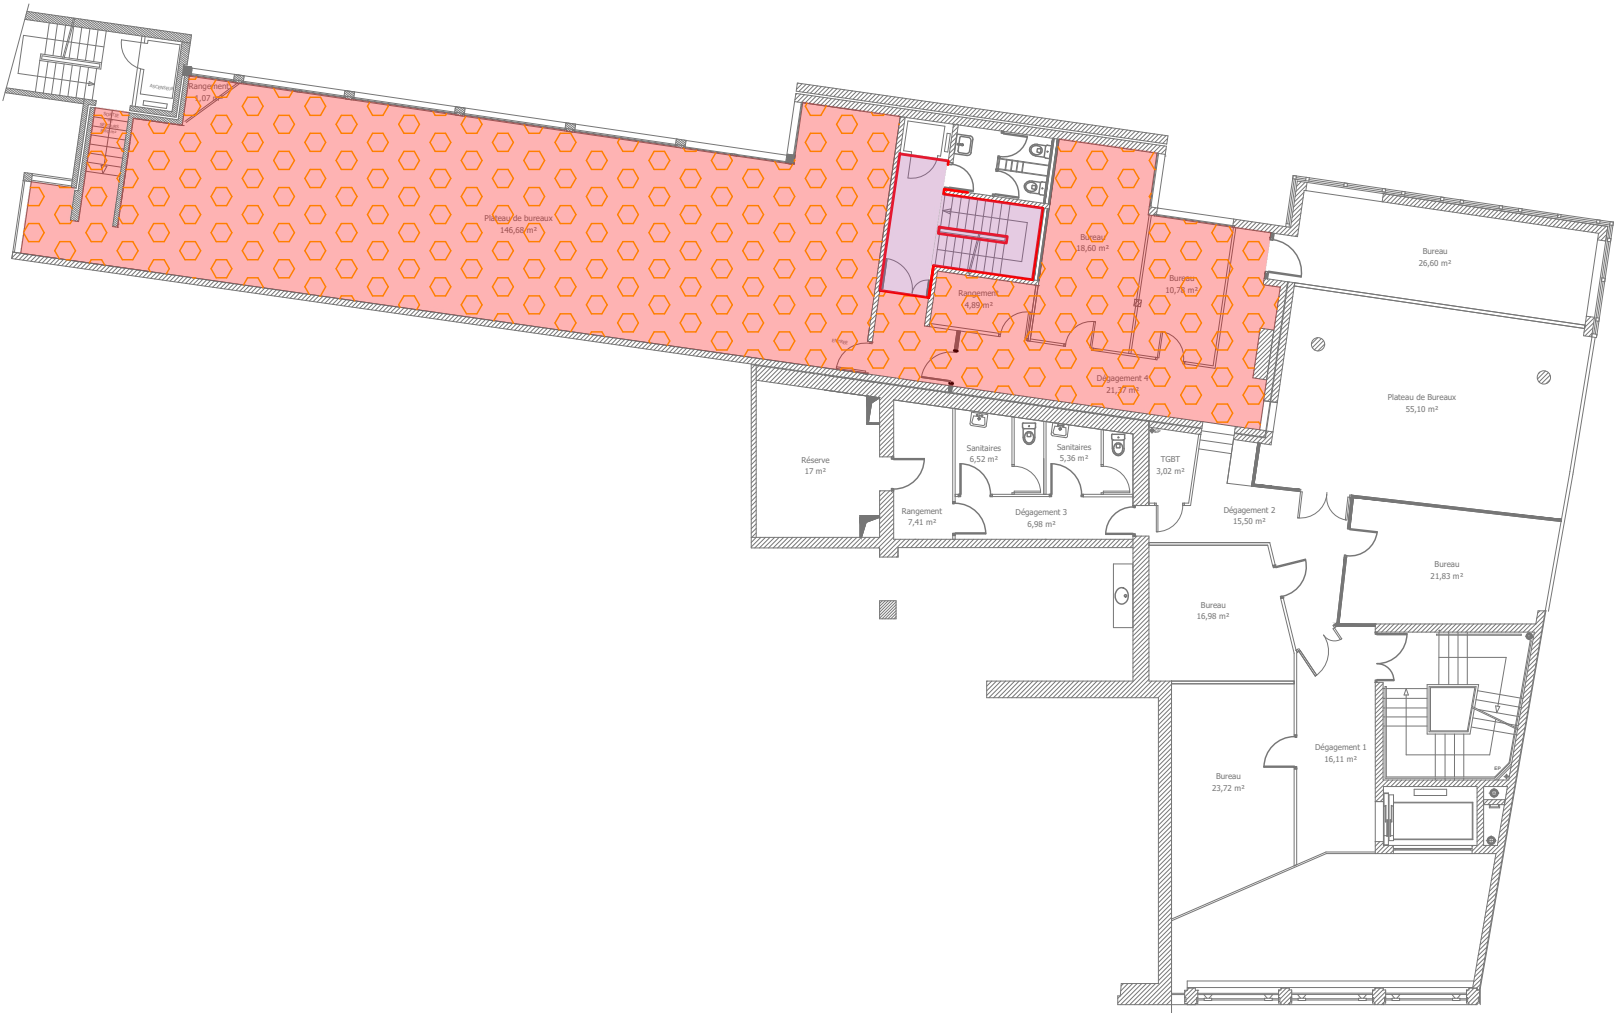
Plan sans échelle
Ce plan ne peut être dissocié du rapport de repérage

Affaire : 2025-025-493

Indice : 2

Réalisé par : LG

Planche : 14 / 18



Cartographie de localisation des MPCA

R+4

Hotel Consulaire
1, Boulevard René Levasseur
72014 LE MANS

LEGENDE :

Symbole	Description	Code MP
	Enduits sur parois, lîmons et sous-face	MP2
	Enduits en sous face de plancher haut	MP2
	Plots de colles de dalles de plafonds collées	MP6

Investigations complémentaires à prévoir : cf. chapitre 1 du présent rapport

Plan sans échelle

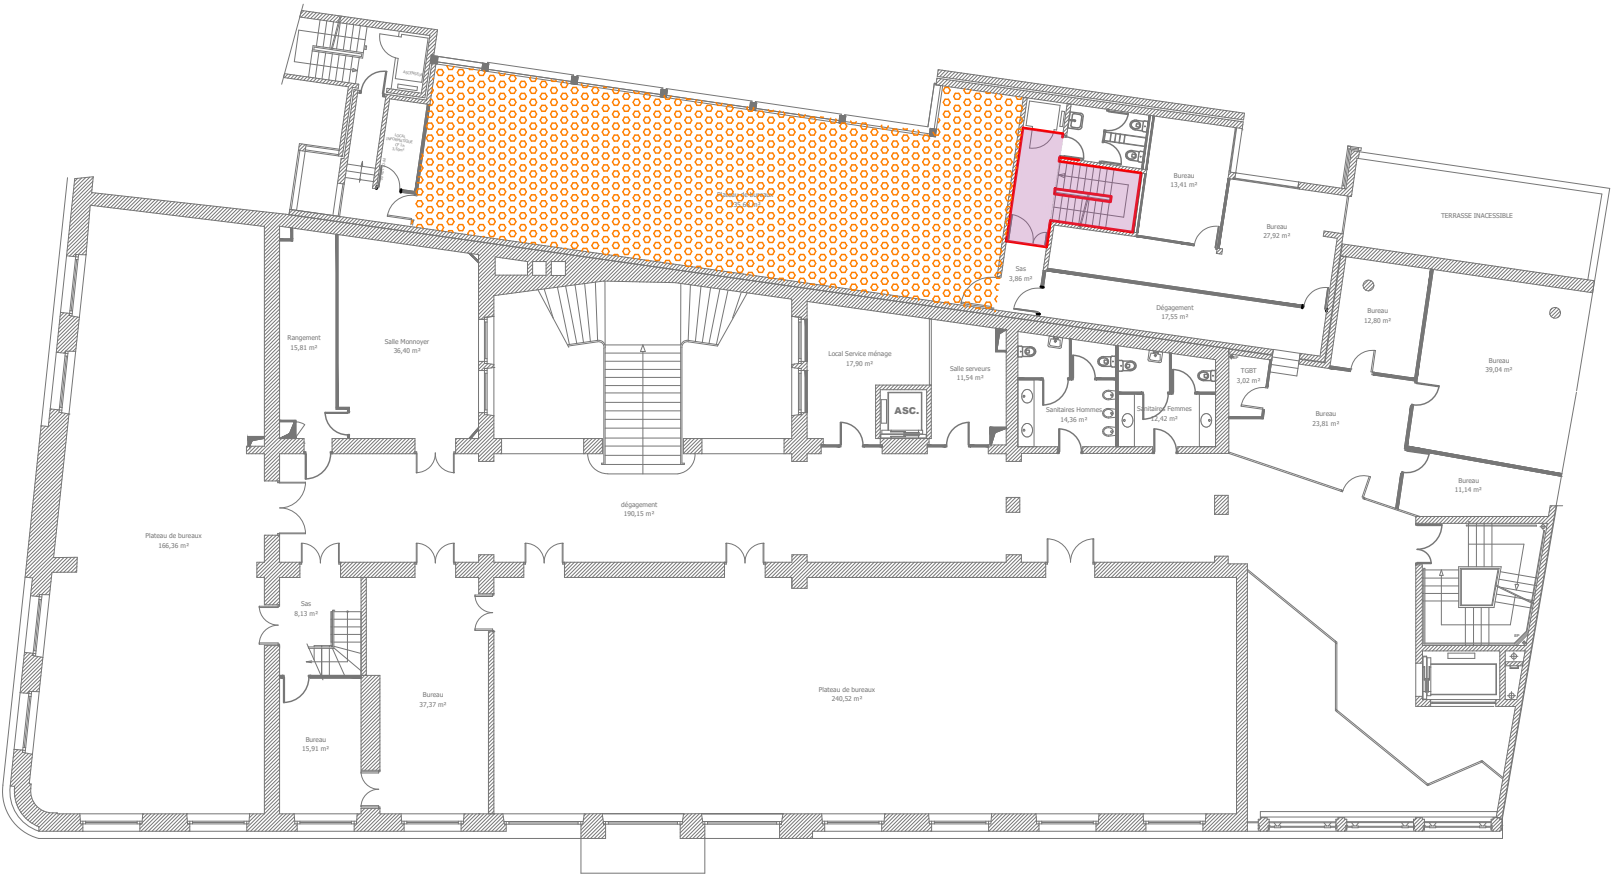
Ce plan ne peut être dissocié du rapport de repérage

Affaire : 2025-025-493

Indice : 2

Réalisé par : LG

Planche : 15 / 18




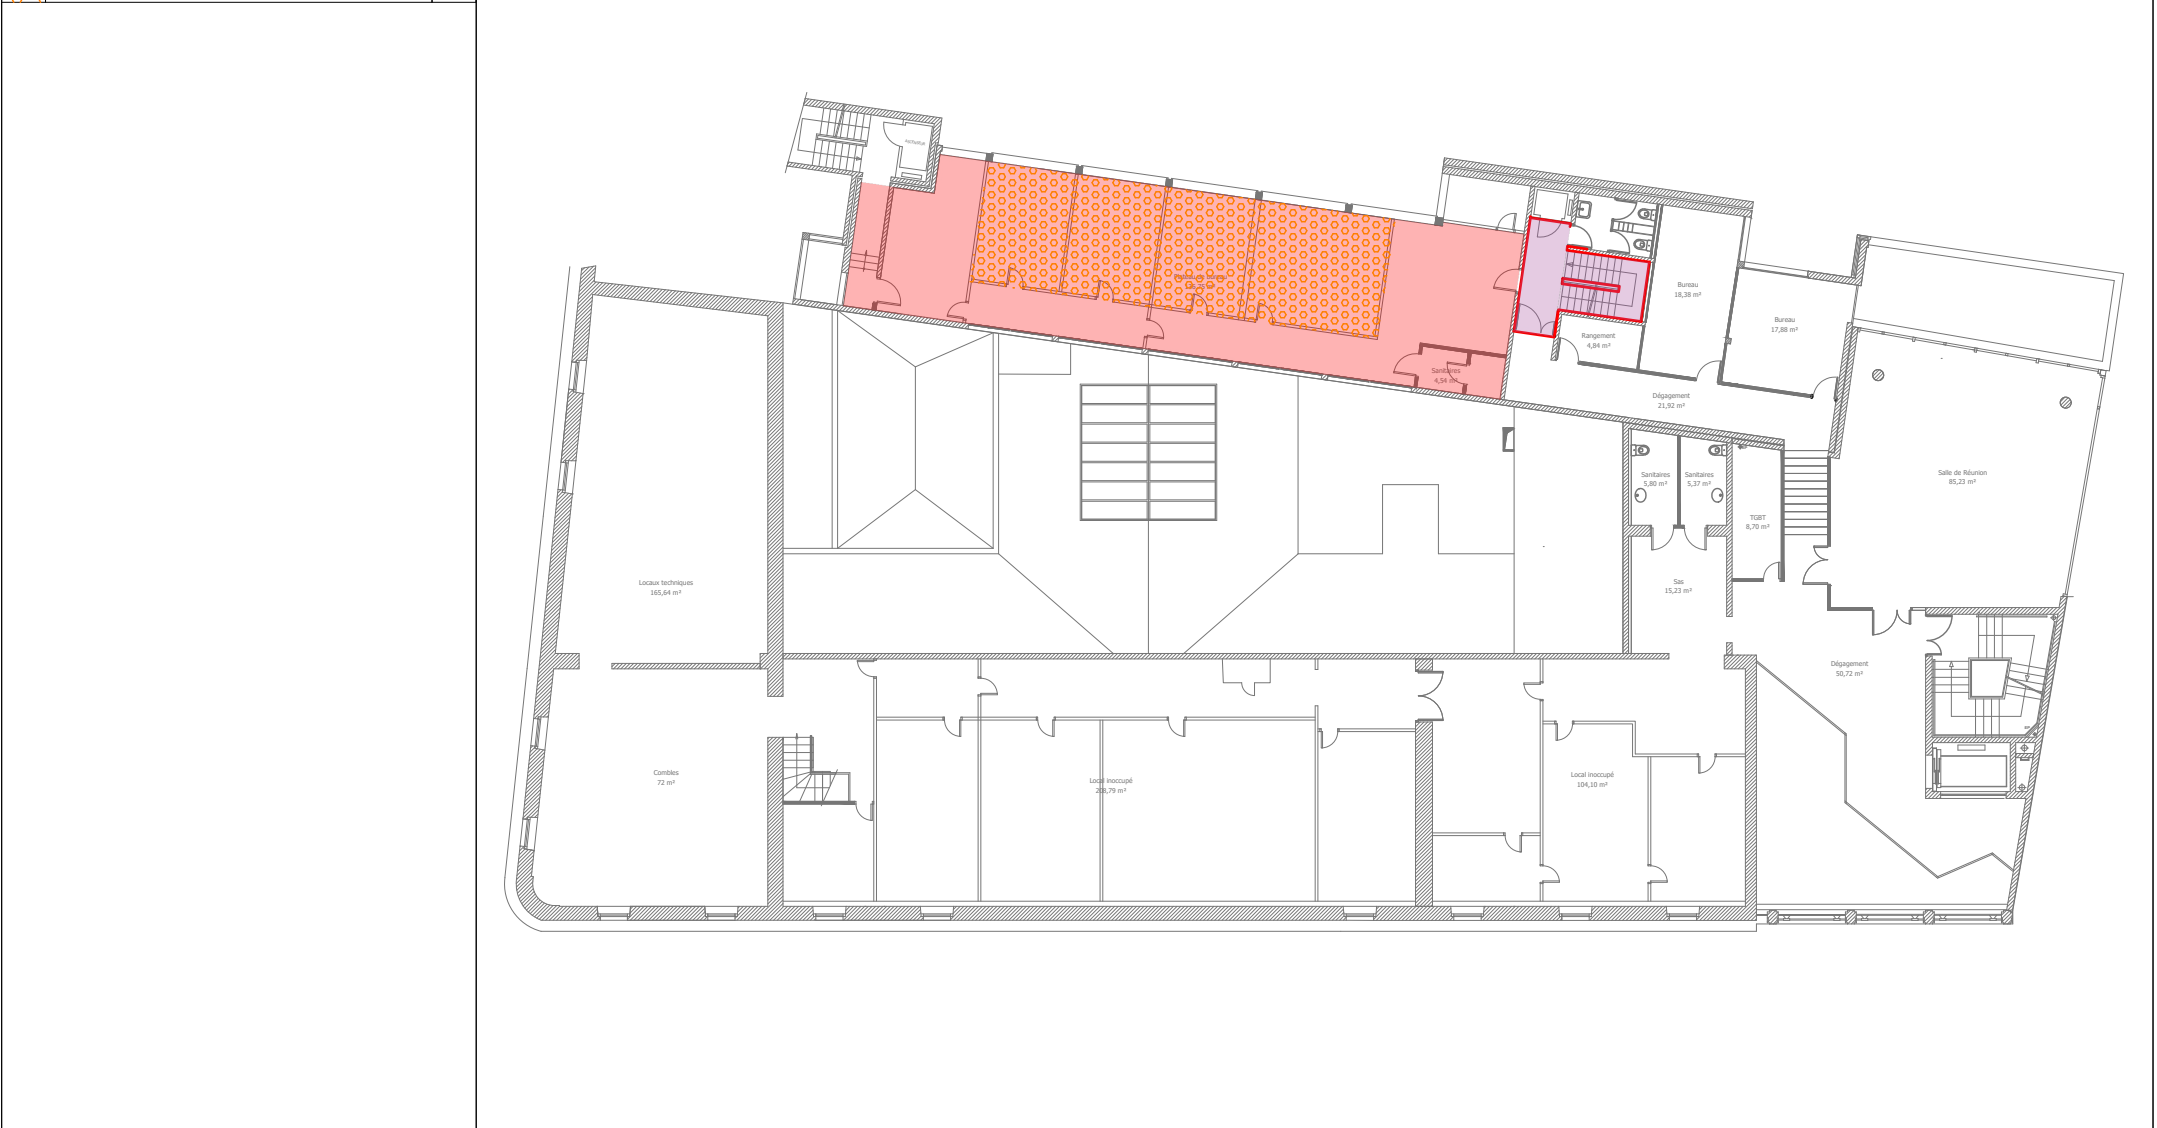
Cartographie de localisation des MPCA

R+5

Hotel Consulaire
1, Boulevard René Levasseur
72014 LE MANS

LEGENDE :

Symbole	Description	Code MP
	Enduits sur parois, limons et sous-face	MP2
	Colles noires sous ragréages sous revêtements de sols	MP1
	Enduits en sous face de plancher haut	MP2
	Piots de colles de dalles de plafonds collées	MP6



Plan sans échelle
Ce plan ne peut être dissocié du rapport de repérage

Affaire : 2025-025-493	Indice : 2
------------------------	------------

Réalisé par : LG	Planche : 16 / 18
------------------	-------------------



Cartographie de localisation des MPCA

R+6

Hotel Consulaire
1, Boulevard René Levasseur
72014 LE MANS

LEGENDE :

Symbole	Description	Code MP
	Enduits sur parois, lîmons et sous-face	MP2
	Colles noires sous ragréages sous revêtements de sols	MP1
	Enduits en sous face de plancher haut	MP2

Investigations complémentaires à prévoir : cf. chapitre 1 du présent rapport

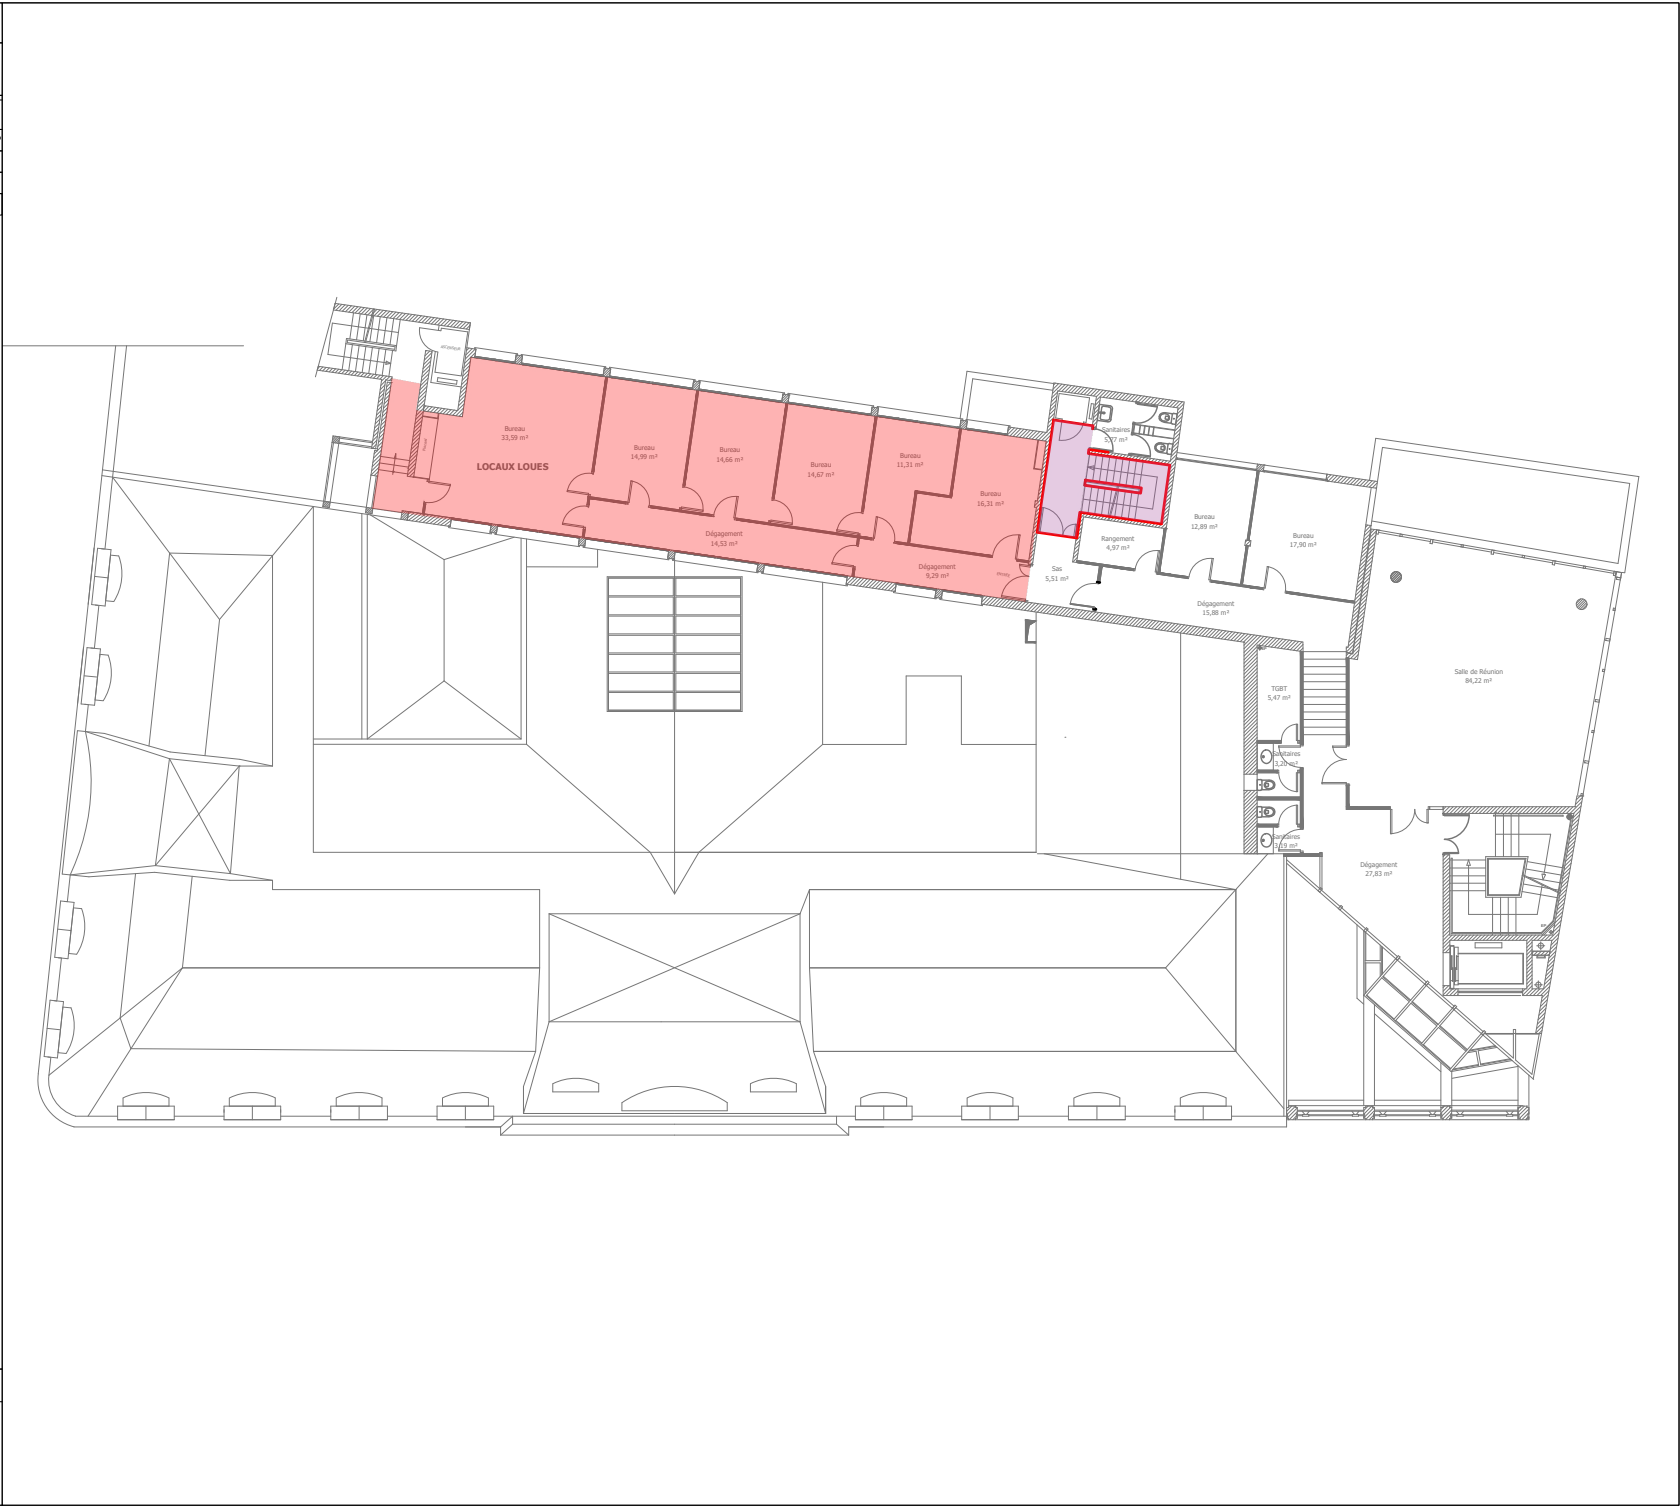
Plan sans échelle
Ce plan ne peut être dissocié du rapport de repérage

Affaire : 2025-025-493

Indice : 2

Réalisé par : LG

Planche : 17 / 18



Cartographie de localisation des MPCA

Toiture

Hotel Consulaire
1, Boulevard René Levasseur
72014 LE MANS

LEGENDE :

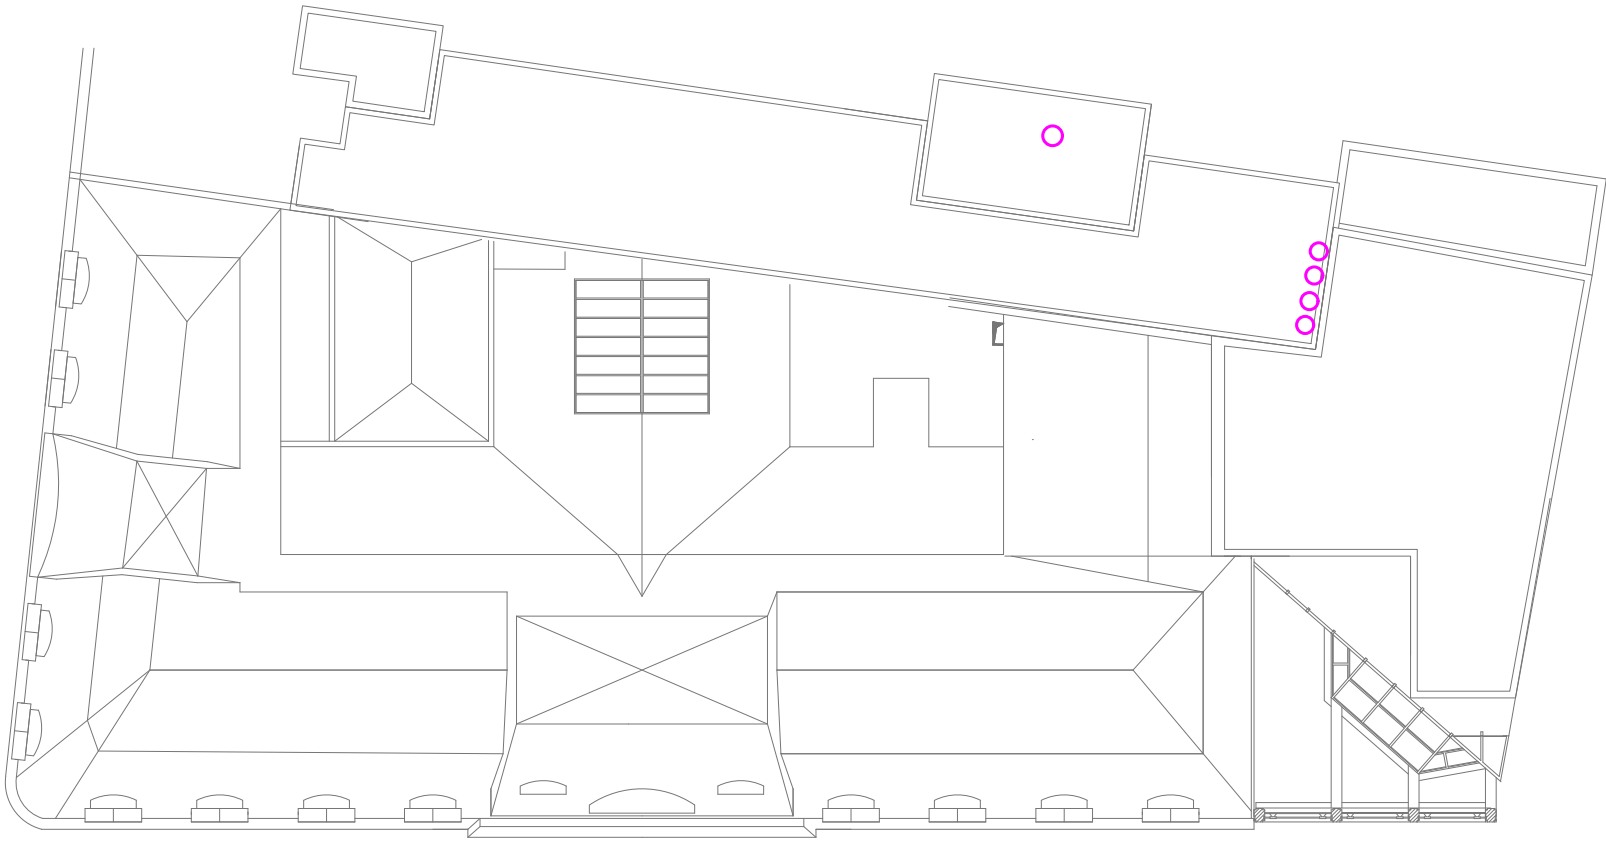
Symbole	Description	Code MP
	Conduits en amiante-ciment	MP4

 Investigations complémentaires à prévoir : cf. chapitre 1 du présent rapport

Plan sans échelle
Ce plan ne peut être dissocié du rapport de repérage

Affaire : 2025-025-493	Indice : 2
Réalisé par : LG	Planche : 18 / 18





ANNEXE 2 - Fiche(s) matériau(s) ou produit(s) contenant de l'amiante et quantitatif(s)

MP1

Colles noires sous ragréage sous revêtement de sol souple

Mode de reconnaissance / Prélèvement(s) associé(s) :
P31, P32, P65, P71



Remarque(s) : -		Amiante Chrysotile
Localisation(s)		Quantité(s) estimée(s)
R+2	Circulation/bureaux	154,00 m²
R+3	Circulation/bureaux	214,00 m²
R+5	Circulation/bureaux	142,00 m²
R+6	Circulation/bureaux	142,00 m²
Quantité totale du MPCA :		652,00 m²

Les quantités estimées ne prennent pas en compte les déchets inhérents de la dépose. Exemple : moquette collée sur ragréage amianté

MP2

Enduits plâtreux sur parois, sous-face

Mode de reconnaissance / Prélèvement(s) associé(s) :
P26, P98, P99, P100, P102, P103, P104, P109



Remarque(s) : /		Amiante Chrysotile
Localisation(s)		Quantité(s) estimée(s)
Rdc au R+6	Escalier de service	400,00 m²
Quantité totale du MPCA :		400,00 m²

Les quantités estimées ne prennent pas en compte les déchets inhérents de la dépose. Exemple : moquette collée sur ragréage amianté

MP3

Enduits projetés sur parois / Sous-faces / Poteaux /
Poutres / Gaines de ventilation

Mode de reconnaissance / Prélèvement(s) associé(s) :
P42, P56



Remarque(s) : Cf. tableau de compléments d'informations MPCA		Amiante Chrysotile
Localisation(s)		Quantité(s) estimée(s)
R-1	Local rangement / chaufferie	173,00 m²
Quantité totale du MPCA :		173,00 m²

Les quantités estimées ne prennent pas en compte les déchets inhérents de la dépose. Exemple : moquette collée sur ragréage amianté

MP4

Conduits amiante-ciment

Mode de reconnaissance / Prélèvement(s) associé(s) :
P38



Remarque(s) : Cf. tableau de compléments d'informations MPCA		Amiante Chrysotile
Localisation(s)		Quantité(s) estimée(s)
R-1	Machinerie d'ascenseur / Locaux techniques	21,00 ml
	Escalier de service	1,00 U
R+5	Toiture	4,00 U
Rdc à Toiture	SAS/Toiture édicule escalier	15,00 ml
Quantité totale du MPCA :		41 ml

Les quantités estimées ne prennent pas en compte les déchets inhérents de la dépose. Exemple : moquette collée sur ragréage amianté

MP5

Dalles de sols (amiante) + colles noires (amiante)

Mode de reconnaissance / Prélèvement(s) associé(s) :
P80, P81



Remarque(s) : les dalles de sol et les colles noires contiennent de l'amiante

Amiante Chrysotile

Localisation(s)		Quantité(s) estimée(s)
R+1	Circulation / bureaux	154,00 m²
Quantité totale du MPCA :		154,00 m²

Les quantités estimées ne prennent pas en compte les déchets inhérents de la dépose. Exemple : moquette collée sur ragréage amianté

MP6

Plots de colles de dalles de plafonds collées

Mode de reconnaissance / Prélèvement(s) associé(s) :
P33



Remarque(s) : Cf. tableau de compléments d'informations MPCA		Amiante Chrysotile
Localisation(s)		Quantité(s) estimée(s)
R+1	Circulation/bureaux	154,00 m²
R+3	Circulation/bureaux	154,00 m²
R+4	Circulation/bureaux	130,00 m²
R+2	Circulation/bureaux	130,00 m²
R+5	Bureaux	90,00 m²
Quantité totale du MPCA :		658,00 m²

Les quantités estimées ne prennent pas en compte les déchets inhérents de la dépose. Exemple : moquette collée sur ragréage amianté

MP7

Fibralith sous enduit projeté

Mode de reconnaissance / Prélèvement(s) associé(s) :
P55

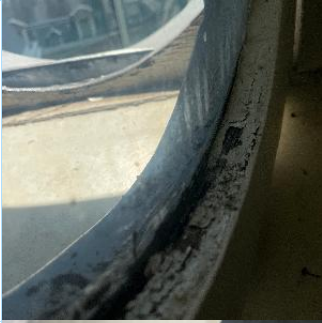


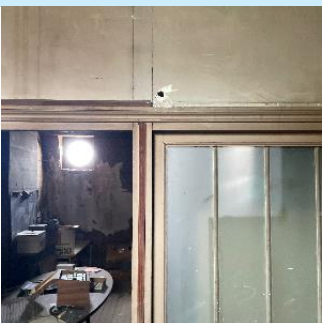
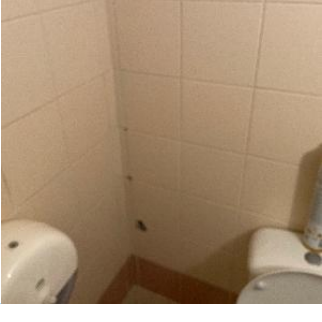
Remarque(s) : Indissociable de l'enduit projeté		Amiante Chrysotile
Localisation(s)		Quantité(s) estimée(s)
R-1	Chaudière	Non quantifiable
Quantité totale du MPCA :		Non quantifiable

Les quantités estimées ne prennent pas en compte les déchets inhérents de la dépose. Exemple : moquette collée sur ragréage amianté

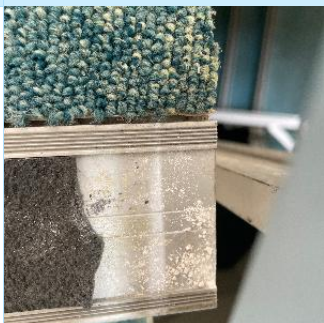
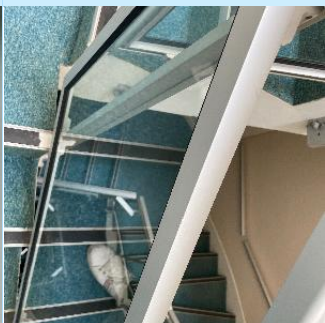
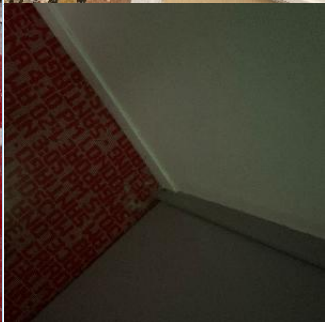
ANNEXE 3 – Fiche(s) d'indentification et de cotation

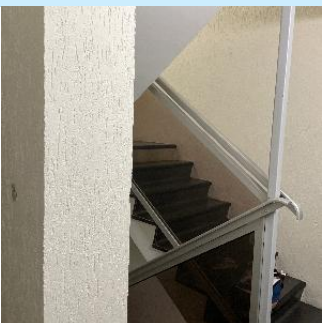
Référence prélèvement / Sondage	Identification	Localisation	Résultat	Photo de près	Photo de loin
P1	Ragréage au sol + colle sous linoléum	R+5 - Palier	Fibres d'amiante non- détectées		
P2	Enduit sur poteau	R+5 - Palier	Fibres d'amiante non- détectées		
P3	Bande calicot entre plaque de plâtre et plancher haut	R+5 - Palier	Fibres d'amiante non- détectées		
P4	Ragréage au sol + colle	R+5 - Dgt	Fibres d'amiante non- détectées		
P5	Linoléum + colle	R+5 - Dgt	Fibres d'amiante non- détectées		

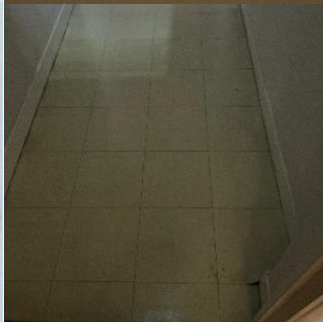
Référence prélèvement / Sondage	Identification	Localisation	Résultat	Photo de près	Photo de loin
P6	Bande tressée + plâtre au raccord de conduit de ventilation circulaire	R+5 - Dgt	Fibres d'amiante non- détectées		
P7	Mastic de vitrage interieur	R+5 - Dgt	Fibres d'amiante non- détectées		
P8	Mastic de vitrage ext	R+5 - Dgt	Fibres d'amiante non- détectées		
P9	Bande plâtrée en enveloppe de calorifugeage liège	R+5 - Circulation	Fibres d'amiante non- détectées		
P10	Enduit plâtreux sur imposte	R+5 - Circulation	Fibres d'amiante non- détectées		

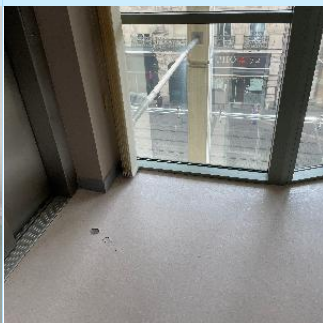
Référence prélèvement / Sondage	Identification	Localisation	Résultat	Photo de près	Photo de loin
P11	Tresse en isolant de câble électrique	R+5 - Circulation	Fibres d'amiante non- détectées		
P12	Papier peint + plâtre sur paroi	R+5 - Circulation	Fibres d'amiante non- détectées		
P13	Colle noire sur paroi	R+5 - Combles	Fibres d'amiante non- détectées		
P14	Colle de carrelage	R+5 - Sanitaires	Fibres d'amiante non- détectées		
P15	Colle de faïence	R+5 - Sanitaires	Fibres d'amiante non- détectées		

Référence prélèvement / Sondage	Identification	Localisation	Résultat	Photo de près	Photo de loin
P16	Ragréage au sol + chape	R+5 - Salle de réunion	Fibres d'amiante non- détectées		
P17	Enduit plâtreux sur paroi	R+5 - Salle de réunion	Fibres d'amiante non- détectées		
P18	Enduit plâtreux sur paroi	R+5 - Escalier de service	Fibres d'amiante non- détectées		
P19	Ragréage au sol + colle sous moquette	R+5 - Escalier de service	Fibres d'amiante non- détectées		
P20	Enduit cimenteux en sous face d'escalier	R+5 - Escalier de service	Fibres d'amiante non- détectées		

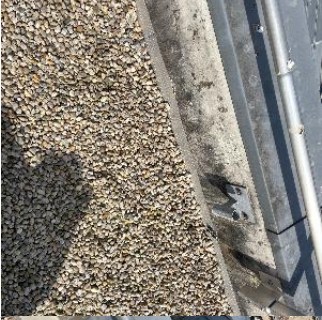
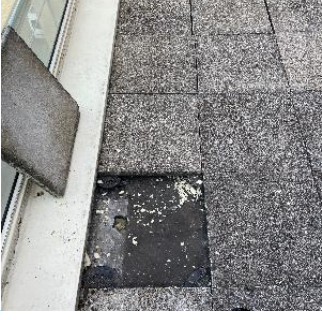
Référence prélèvement / Sondage	Identification	Localisation	Résultat	Photo de près	Photo de loin
P21	Lamelle antidérapante en nez de marche	R+5 - Escalier de service	Fibres d'amiante non- détectées		
P22	Colle de carrelage type mosaïque	R+4 - Circulation	Fibres d'amiante non- détectées		
P23	Ragréage au sol + colle sous linoléum	R+4 - Circulation	Fibres d'amiante non- détectées		
P24	Linoléum + colle	R+4 - Circulation	Fibres d'amiante non- détectées		
P25	Colle sur paroi	R+4 - Escalier de service	Fibres d'amiante non- détectées		

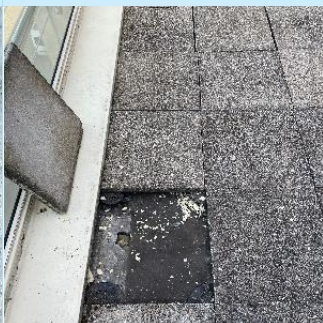
Référence prélèvement / Sondage	Identification	Localisation	Résultat	Photo de près	Photo de loin
P26	Enduit sur paroi	R+4 - Escalier de service	Chrysotile		
P27	Enduit en sous face d'escalier	R+4 - Escalier de service	Fibres d'amiante non- détectées		
P28	Colle de carrelage mosaïque	R+4 - Sanitaires	Fibres d'amiante non- détectées		
P29	Colle de plinthe	R+4 - Sanitaires	Fibres d'amiante non- détectées		
P30	Colle de carrelage marbre	R+4 - Sanitaires	Fibres d'amiante non- détectées		

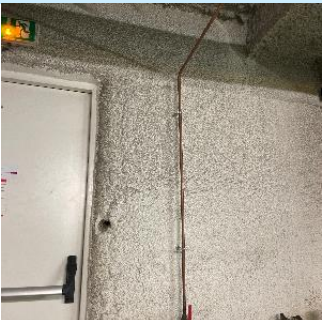
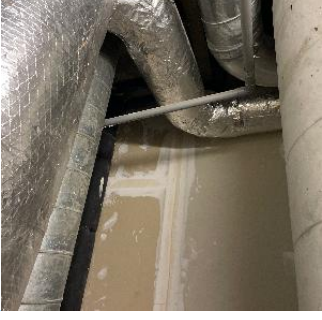
Référence prélèvement / Sondage	Identification	Localisation	Résultat	Photo de près	Photo de loin
P31	Traces de colle noire sois moquette	R+3 - Circulation	Chrysotile		
P32	Ragréage au sol + colle noire	R+3 - Circulation	Chrysotile		
P33	Plot de colle de dalles de plafond collées	R+3 - Circulation	Chrysotile		
P34	Mastic sur clapet CF	R+3 - Local technique	Fibres d'amiante non- détectées		
P35	Bande tressée + plâtre au raccord de conduit de ventilation circulaire	R+3 - Local technique	Fibres d'amiante non- détectées		

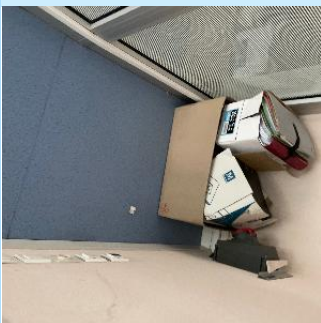
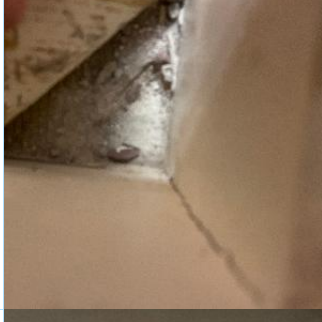
Référence prélèvement / Sondage	Identification	Localisation	Résultat	Photo de près	Photo de loin
P36	Ragréage au sol + linoléum	R+3 - Palier ascenseur	Fibres d'amiante non- détectées		
P37	Mastic raccord chassis de fenetre et maçonnerie	R+3 - Bureau	Fibres d'amiante non- détectées		
P38	Conduit fibres- ciment	R-1 - Machinerie d'ascenseur	Chrysotile		
P39	Tresse sur fourreau	R-1 - Machinerie d'ascenseur	Fibres d'amiante non- détectées		
P40	Enduit projeté sur poutrelles	R-1 - Local rangement	Fibres d'amiante non- détectées		

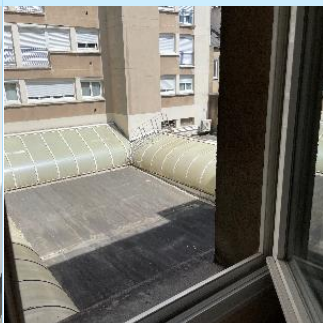
Référence prélèvement / Sondage	Identification	Localisation	Résultat	Photo de près	Photo de loin
P41	Flocage sur conduit de ventilation	R-1 - Local rangement	Fibres d'amiante non- détectées		
P42	Enduit projeté sur paroi	R-1 - Local rangement	Chrysotile		
P43	Bande bitumineuse en enveloppe de calorifugeage laine minérale	R-1 - Local serveur	Fibres d'amiante non- détectées		
P44	Ragréage au sol + colle sous linoléum	R-1 - Local serveur	Fibres d'amiante non- détectées		
P45	Complexe d'étanchéité: bitume sur dalle béton	R+7 - Toiture	Fibres d'amiante non- détectées		

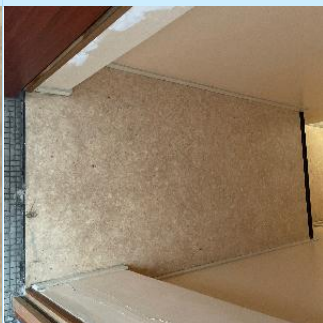
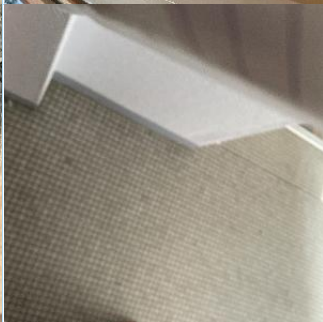
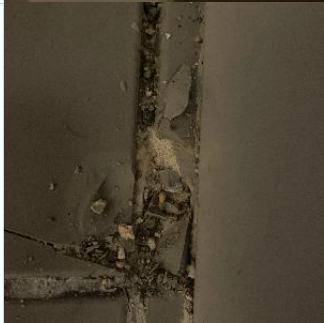
Référence prélèvement / Sondage	Identification	Localisation	Résultat	Photo de près	Photo de loin
P46	Complexe d'étanchéité: revêtement bitumineux apparent	R+7 - Toiture	Fibres d'amiante non- détectées		
P47	Paxalu en relevé d'étanchéité	R+7 - Toiture	Fibres d'amiante non- détectées		
P48	Enduit cimenteux sur accrotère	R+7 - Toiture	Fibres d'amiante non- détectées		
P49	Mastic sur accrotère	R+7 - Toiture	Fibres d'amiante non- détectées		
P50	Complexe d'étanchéité: bitume sur dalle béton	R+4 - Terrasse	Fibres d'amiante non- détectées		

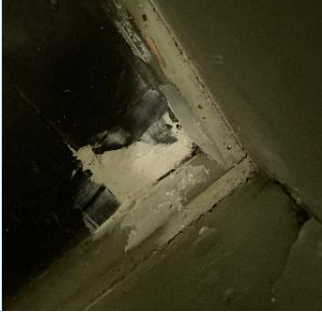
Référence prélèvement / Sondage	Identification	Localisation	Résultat	Photo de près	Photo de loin
P51	Complexe d'étanchéité: revêtement bitumineux apparent	R+4 - Terrasse	Fibres d'amiante non- détectées		
P52	Complexe d'étanchéité: bitume sur dalle béton	R+4 - Terrasse	Fibres d'amiante non- détectées		
P53	Enduit sur paroi	R+4 - Terrasse	Fibres d'amiante non- détectées		
P54	Joint de bride type KLINGERITH	R-1 - Chaufferie	Fibres d'amiante non- détectées		
P55	Fibralith sous enduit projeté	R-1 - Chaufferie	Chrysotile		

Référence prélèvement / Sondage	Identification	Localisation	Résultat	Photo de près	Photo de loin
P56	Enduit projeté sur paroi	R-1 - Chaufferie	Chrysotile		
P57	Enduit projeté sur poteau	R-1 - Chaufferie	Fibres d'amiante non- détectées		
P58	Colle sous pavé	R-1 - Chaufferie	Fibres d'amiante non- détectées		
P59	Enduit sur paroi	R-1 - Escalier	Fibres d'amiante non- détectées		
P60	Bande calicot entre plaques de plâtre	R+2 - Local tgbt	Fibres d'amiante non- détectées		

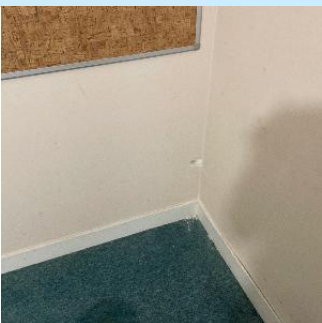
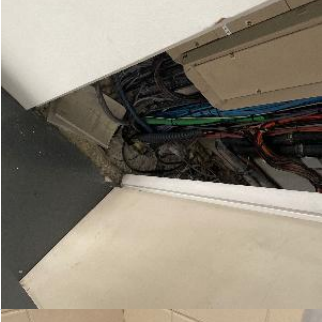
Référence prélèvement / Sondage	Identification	Localisation	Résultat	Photo de près	Photo de loin
P61	Ragréage au sol + colle	R+2 - Local tgbt	Fibres d'amiante non- détectées		
P62	Enduit sur poteau béton	R+2 - Local tgbt	Fibres d'amiante non- détectées		
P63	Ragréage au sol + colle	R+2 - Circulation	Fibres d'amiante non- détectées		
P64	Chape type TERRAZOLITH	R+2 - Circulation	Fibres d'amiante non- détectées		
P65	Colle noire sous ragréage	R+2 - Circulation	Chrysotile		

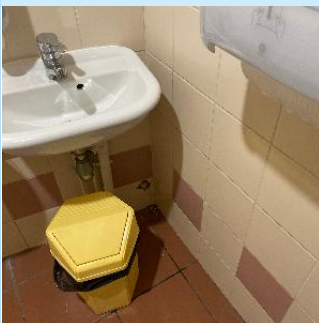
Référence prélèvement / Sondage	Identification	Localisation	Résultat	Photo de près	Photo de loin
P66	Mastic raccord chassis de fenetre et maçonnerie	R+2 - Local imprimante	Fibres d'amiante non- détectées		
P67	Bande mastic sur conduit de ventilation circulaire	R+2 - Terrasse technique	Fibres d'amiante non- détectées		
P68	Bitume au sol	R+2 - Terrasse technique	Fibres d'amiante non- détectées		
P69	Paxalu en relevé d'étanchéité	R+2 - Terrasse technique	Fibres d'amiante non- détectées		
P70	Enduit sur paroi	R+2 - Terrasse technique	Fibres d'amiante non- détectées		

Référence prélèvement / Sondage	Identification	Localisation	Résultat	Photo de près	Photo de loin
P71	Colle noire sous linoléum	R+2 - Circulation	Chrysotile		
P72	Colle de carrelage mosaïque	R+2 - Circulation	Fibres d'amiante non- détectées		
P73	Enduit plâtreux sur poteau	R+2 - Circulation	Fibres d'amiante non- détectées		
P74	Colle de carrelage	R+2 - Sanitaires	Fibres d'amiante non- détectées		
P75	Colle de faïence	R+2 - Sanitaires	Fibres d'amiante non- détectées		

Référence prélèvement / Sondage	Identification	Localisation	Résultat	Photo de près	Photo de loin
P76	Ragréage au sol + colle	R+2 - Reprographie	Fibres d'amiante non- détectées		
P77	Mastic raccord chassis de fenetre et maçonnerie	R+2 - Salle M. VIELLE	Fibres d'amiante non- détectées		
P78	Enduit platreux sur façade	R+2 - Salle M. VIELLE	Fibres d'amiante non- détectées		
P79	Ragréage au sol + colle	R+1 - Accueil	Fibres d'amiante non- détectées		
P80	Dalle de sol	R+1 - Circulation	Chrysotile		

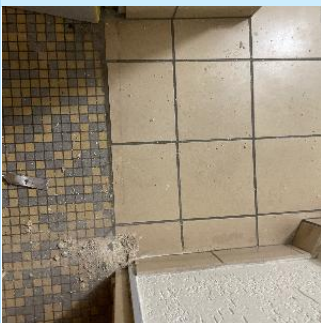
Référence prélèvement / Sondage	Identification	Localisation	Résultat	Photo de près	Photo de loin
P81	Dalle de sol + colle noire + ragréage	R+1 - Circulation	Chrysotile		
P82	Enduit en sous face de plancher haut	R+1 - Circulation	Fibres d'amiante non- détectées		
P83	Dalle de plafond + colle	R+1 - Bureau	Fibres d'amiante non- détectées		
P84	Ragréage au sol + colle	R+1 - Dgt	Fibres d'amiante non- détectées		
P85	Ragréage au sol + colle + chape maigre	RdC - Palier	Fibres d'amiante non- détectées		

Référence prélèvement / Sondage	Identification	Localisation	Résultat	Photo de près	Photo de loin
P86	Enduit sur paroi	RdC - Palier	Fibres d'amiante non- détectées		
P87	Enduit en sous face d'escalier	RdC - Palier	Fibres d'amiante non- détectées		
P88	Revetement de sol type composite	RdC - Placard technique	Fibres d'amiante non- détectées		
P89	Colle de carrelage type marbre	RdC - Placard technique	Fibres d'amiante non- détectées		
P90	Colle de carrelage	RdC - Sanitaires	Fibres d'amiante non- détectées		

Référence prélèvement / Sondage	Identification	Localisation	Résultat	Photo de près	Photo de loin
P91	Colle de faïence	RdC - Sanitaires	Fibres d'amiante non- détectées		
P92	Colle de plinthe	RdC - Dgt	Fibres d'amiante non- détectées		
P93	Linoleum	RdC - Cuisine	Fibres d'amiante non- détectées		
P94	Ragréage au sol + colle	RdC - Cuisine	Fibres d'amiante non- détectées		
P95	Plaque bitumineuse sous évier	RdC - Cuisine	Fibres d'amiante non- détectées		

Référence prélèvement / Sondage	Identification	Localisation	Résultat	Photo de près	Photo de loin
P96	Bande calicot entre plaques de plâtre	R-1 - Circulation	Fibres d'amiante non- détectées		
P97	Ragréage au sol + colle sous linoleum	R+4 - Circulation	Fibres d'amiante non- détectées		
P98	Enduit + peinture goutelettes	R+4 - Palier escalier	Chrysotile		
P99	Enduit plâtreux en sous face d'escalier	R+4 - Palier escalier	Chrysotile		
P100	Colle de plinthe	R+2 - Palier escalier	Chrysotile		

Référence prélèvement / Sondage	Identification	Localisation	Résultat	Photo de près	Photo de loin
P101	Colle de plinthe	R+2 - Sanitaires	Fibres d'amiante non- détectées		
P102	Enduit plâtreux sur paroi	R+1 - Escalier	Chrysotile		
P103	Enduit plâtreux sur paroi	R+1 - Escalier	Chrysotile		
P104	Enduit cimenteux sur limon	R+1 - Escalier	Chrysotile		
P105	Enduit plâtreux sur paroi	R+1 - Sanitaires	Fibres d'amiante non- détectées		

Référence prélèvement / Sondage	Identification	Localisation	Résultat	Photo de près	Photo de loin
P106	Colle de carrelage	R+1 - Sanitaires	Fibres d'amiante non- détectées		
P107	Mastic de vitrage	RdC - Hall	Fibres d'amiante non- détectées		
P108	Mastic raccord châssis de fenêtre et maçonnerie	RdC - Hall	Fibres d'amiante non- détectées		
P109	Enduit cimenteux en sous face de plancher haut	R+1 - Palier escalier	Chrysotile		

ANNEXE 4 – Rapport(s) d'essais



Analyses pour le Bâtiment

CONTEX
Monsieur Thibaut BELPERCHE
1 Rue Eugène et Armand Peugeot
92500 RUEIL-MALMAISON

Notre référence : AR-25-LH-039242-01

Numéro de dossier : 25H017170
Référence de dossier : AFF025-493-2025
1, Bd René Levasseur, 72014 Le Mans

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25H017170-001 - Référence *P1 Ragréage au sot + colle sous linoléum R+5 - Palier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
- N° 25H017170-002 - Référence *P2 Enduit sur poteau R+5 - Palier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
- N° 25H017170-003 - Référence *P3 Bande calicot entre plaque de plâtre et plancher haut R+5 - Palier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
- N° 25H017170-004 - Référence *P4 Ragréage au soi + colle R+5 - Dgt*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
- N° 25H017170-005 - Référence *P5 Linoléum + colle R+5 - Dgt*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
- N° 25H017170-006 - Référence *P6 Bande tressée + plâtre au raccord de conduit de ventilation circulaire R+5 - Dgt*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
- N° 25H017170-007 - Référence *P7 Mastic de vitrage intérieur R+5 - Dgt*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

80-84 rue des Meuniers
92220 BagneuxTél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses>

S.A.S. au capital de 3 125 092 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

**Analyses pour le Bâtiment**

- N° 25H017170-008 - Référence *P8 Mastic de vitrage ext R+5 - Dgt*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25H017170-009 - Référence *P9 Bande plâtrée en enveloppe de calorifugeage liège R+5 - Circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25H017170-010 - Référence *P10 Enduit plâtreux sur imposte R+5 - Circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25H017170-011 - Référence *P11 Tresse en isolant de câble électrique R+5 - Circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25H017170-012 - Référence *P12 Papier peint + plâtre sur paroi R+5 - Circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25H017170-013 - Référence *P13 Colle noire sur paroi R+5 - Combles*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25H017170-014 - Référence *P14 Colle de carrelage R+5 - Sanitaires*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25H017170-015 - Référence *P15 Colle de faïence R+5 - Sanitaires*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25H017170-016 - Référence *P16 Ragréage au sol + chape R+5 - Salle de réunion*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25H017170-017 - Référence *P17 Enduit plâtreux sur paroi R+5 - Salle de réunion*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25H017170-018 - Référence *P18 Enduit plâtreux sur paroi R+5 - Escalier de service*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25H017170-019 - Référence *P19 Ragréage au sol + colle sous moquette R+5 - Escalier de service*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS
80-84 rue des Meuniers
92220 Bagneux

Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses>
S.A.S. au capital de 3 125 092 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

**Analyses pour le Bâtiment**

- N° 25H017170-020 - Référence *P20 Enduit cimenteux en sous face d'escalier R+5 - Escalier de service*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25H017170-021 - Référence *P21 Lamelle antidérapante en nez de marche R+5 - Escalier de service*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25H017170-022 - Référence *P22 Colle de carrelage type mosaïque R+4- Circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25H017170-023 - Référence *P23 Ragréage au sol + colle sous linoléum R+4-Circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25H017170-024 - Référence *P24 Linoléum + colle R+4 - Circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25H017170-025 - Référence *P25 Colle sur paroi R+4 - Escalier de service*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25H017170-026 - Référence *P26 Enduit sur paroi R+4 - Escalier de service*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25H017170-027 - Référence *P27 Enduit en sous face d'escalier R+4 - Escalier de service*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25H017170-028 - Référence *P28 Colle de carrelage mosaïque R+4-Sanitaires*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25H017170-029 - Référence *P29 Colle de plinthe R+4 - Sanitaires*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25H017170-030 - Référence *P30 Colle de carrelage marbre R+4 - Sanitaires*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25H017170-031 - Référence *P31 Traces de colle noire sous moquette R+3 - Circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS
80-84 rue des Meuniers
92220 Bagneux

Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses>
S.A.S. au capital de 3 125 092 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

**Analyses pour le Bâtiment**

- N° 25H017170-032 - Référence *P32 Ragréage au sol + colle noire R+3 - Circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25H017170-033 - Référence *P33 Plot de colle de dalles de plafond collées R+3 - Circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25H017170-034 - Référence *P34 Mastic sur clapet CF R+3 - Local technique*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25H017170-035 - Référence *P35 Bande tressée + plâtre au raccord de conduit de ventilation circulaire R+3 - Local technique*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25H017170-036 - Référence *P36 Ragréage au sol + linoléum R+3 - Palier ascenseur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25H017170-037 - Référence *P37 Mastic raccord chassis de fenetre er maçonnerie R+3 - Bureau*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25H017170-038 - Référence *P38 Conduit fibres-ciment R-1 - Machinerie d'ascenseur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25H017170-039 - Référence *P39 Tresse sur fourreau R-1 - Machinerie d'ascenseur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25H017170-040 - Référence *P40 Enduit projeté sur poutrelles R-1 - Local rangement*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25H017170-041 - Référence *P41 Flocage sur conduit de ventilation R-1 - Local rangement*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25H017170-042 - Référence *P42 Enduit projeté sur paroi R-1 - Local rangement*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS
80-84 rue des Meuniers
92220 Bagneux

Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses>
S.A.S. au capital de 3 125 092 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25H017170-043 - Référence *P43 Bande bitumineuse en enveloppe de calorifugeage laine minérale R-1 - Local serveur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25H017170-044 - Référence *P44 Ragréage au sol + colle sous linoléum R-1 - Local serveur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25H017170-045 - Référence *P45 Complexe d'étanchéité: bitume sur dalle béton R+7 - Toiture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25H017170-046 - Référence *P46 Complexe d'étanchéité: revêtement bitumineux apparent R+7 - Toiture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25H017170-047 - Référence *P47 Paxalu en relevé d'étanchéité R+7-Toiture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25H017170-048 - Référence *P48 Enduit cimenteux sur accrotère R+7 - Toiture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25H017170-049 - Référence *P49 Mastic sur accrotère R+7-Toiture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25H017170-050 - Référence *P50 Complexe d'étanchéité: bitume sur dalle béton R+4 - Terrasse*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25H017170-051 - Référence *P51 Complexe d'étanchéité: revêtement bitumineux apparent R+4 - Terrasse*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25H017170-052 - Référence *P52 Complexe d'étanchéité: bitume sur dalle béton R+4- Terrasse*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25H017170-053 - Référence *P53 Enduit sur paroi R+4 - Terrasse*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25H017170-054 - Référence *P54 Joint de bride type KLINGERITH R-1 - Chaufferie*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS
80-84 rue des Meuniers

92220 Bagneux

Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses>

S.A.S. au capital de 3 125 092 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

**Analyses pour le Bâtiment**

- N° 25H017170-055 - Référence *P55 Fibralth sous enduit projeté R-1 - Chaufferie*, prélevé par vos soins et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25H017170-056 - Référence *P56 Enduit projeté sur paroi R-1 - Chaufferie*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25H017170-057 - Référence *P57 Enduit projeté sur poteau R-1 - Chaufferie*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25H017170-058 - Référence *P58 Colle sous pavé R-1 - Chaufferie*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25H017170-059 - Référence *P59 Enduit sur paroi R-1 - Escalier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25H017170-060 - Référence *P60 Bande calicot entre plaques de plâtre R+2 - Local tgbt*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25H017170-061 - Référence *P61 Ragréage au soi + colle R+2 - Local tgbt*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25H017170-062 - Référence *P62 Enduit sur poteau béton R+2 - Local tgbt*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25H017170-063 - Référence *P63 Ragréage au sol + colle R+2 - Circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25H017170-064 - Référence *P64 Chape type TERRAZOLITH R+2 - Circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25H017170-065 - Référence *P65 Colle noire sous ragréage R+2 - Circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25H017170-066 - Référence *P66 Mastic raccord châssis de fenetre et maçonnerie R+2 - Local imprimante*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS
80-84 rue des Meuniers
92220 Bagneux

Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses>
S.A.S. au capital de 3 125 092 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25H017170-067 - Référence *P67 Bande mastic sur conduit de ventilation circulaire R+2 - Terrasse technique*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25H017170-068 - Référence *P68 Bitume au sol R+2 - Terrasse technique*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25H017170-069 - Référence *P69 Paxalu en relevé d'étanchéité R+2 - Terrasse technique*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25H017170-070 - Référence *P70 Enduit sur paroi R+2 - Terrasse technique*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25H017170-071 - Référence *P71 Colle noire sous linoléum R+2 - Circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25H017170-072 - Référence *P72 Colle de carrelage mosaïque R+2 - Circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25H017170-073 - Référence *P73 Enduit plâtreux sur poteau R+2 - Circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25H017170-074 - Référence *P74 Colle de carrelage R+2 - Sanitaires*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25H017170-075 - Référence *P75 Colle de faïence R+2 - Sanitaires*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25H017170-076 - Référence *P76 Ragréage au sol + colle R+2-Reprographie*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25H017170-077 - Référence *P77 Mastic raccord châssis de fenêtre et maçonnerie R+2 - Salle M. VIELLE*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25H017170-078 - Référence *P78 Enduit plâtreux sur façade R+2-Salle M. VIELLE*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS
80-84 rue des Meuniers
92220 Bagneux

Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses>
S.A.S. au capital de 3 125 092 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25H017170-079 - Référence *P79 Ragrée au sol + colle R+I-Acceuil*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25H017170-080 - Référence *P80 Dalle de sol R+1 - Circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25H017170-081 - Référence *P81 Dalle de sol + colle noire + ragrée R+1-Circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25H017170-082 - Référence *P82 Enduit en sous face de plancher haut R+1 - Circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25H017170-083 - Référence *P83 Dalle de plafond + colle R+1 - Bureau*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25H017170-084 - Référence *P84 Ragrée au sol + colle R+1 - Dgt*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25H017170-085 - Référence *P85 Ragrée au sol + colle + chape maigre RdC-Palier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25H017170-086 - Référence *P86 Enduit sur paroi RdC-Palier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25H017170-087 - Référence *P87 Enduit en sous face d'escalier RdC-Palier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25H017170-088 - Référence *P88 Revêtement de sol type composite RdC - Placard technique*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25H017170-089 - Référence *P89 Colle de carrelage type marbre RdC - Placard technique*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25H017170-090 - Référence *P90 Colle de carrelage RdC-Sanitaires*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS
80-84 rue des Meuniers
92220 Bagneux

Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses>
S.A.S. au capital de 3 125 092 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

**Analyses pour le Bâtiment**

- N° 25H017170-091 - Référence *P91 Colle de faïence RdC - Sanitaires*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25H017170-092 - Référence *P92 Colle de plinthe RdC - Dgt*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25H017170-093 - Référence *P93 Linoléum RdC-Cuisine*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25H017170-094 - Référence *P94 Ragréage au sol + colle RdC-Cuisine*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 25H017170-095 - Référence *P95 Plaque bitumineuse sous évier RdC-Cuisine*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS
80-84 rue des Meuniers
92220 Bagneux

Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses>
S.A.S. au capital de 3 125 092 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT ILE DE FRANCE SAS**
Analyses IDF
EUROFINS ABIDF
80-84 rue des Meuniers Bâtiment A1
92220 BAGNEUX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-043775-01 Date d'émission de rapport : 18/06/2025 9:56 Page 1/25
Dossier N° : 25NM022492 Date de réception : 17/06/2025 Date d'analyse : 17/06/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM022492 Référence de suivi du dossier N° : 25H017170
Reçu au laboratoire le : 17/06/2025 Date de réception : 16/06/2025
Date d'analyse : 17/06/2025
Référence dossier Client: AFF025-493-20251, Bd René Levasseur, 72014 Le Mans
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	25H017170-001 - P1 Ragréage au sot + colle sous linoléum R+5 - Palier	Matériau souple (blanc) + (beige) (clair) en traces ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur (cimenteux) (gris) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) (foncé) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type ciment (granulaire) (gris) en traces	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	25H017170-002 - P2 Enduit sur poteau R+5 - Palier	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (granulaire) (gris)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	25H017170-003 - P3 Bande calicot entre plaque de plâtre et plancher haut R+5 - Palier	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (clair)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-043775-01 Date d'émission de rapport : 18/06/2025 9:56 Page 2/25
Dossier N° : 25NM022492 Date de réception : 17/06/2025 Date d'analyse : 17/06/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM022492 Référence de suivi du dossier N° : 25H017170
Reçu au laboratoire le : 17/06/2025 Date de réception : 16/06/2025
Date d'analyse : 17/06/2025
Référence dossier Client: AFF025-493-20251, Bd René Levasseur, 72014 Le Mans
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (clair)	MOLP* / LJL4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
004	25H017170-004 - P4 Ragréage au soi + colle R+5 - Dgt	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) (clair) en traces	MET* / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	25H017170-005 - P5 Linoléum + colle R+5 - Dgt	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) (clair) ; matériau de type colle (jaune)	MET* / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	25H017170-006 - P6 Bande tressée + plâtre au raccord de conduit de ventilation circulaire R+5 - Dgt	Matériau de type colle (beige) ; matériau (gris) (clair) ; matériau de type maillage de fibres (gris) (clair)	MET* / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	25H017170-007 - P7 Mastic de vitrage intérieur R+5 - Dgt	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (blanc) ; matériau (gris) (foncé) en traces	MET* / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 pages. Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-043775-01 Date d'émission de rapport : 18/06/2025 9:56 Page3/25
Dossier N° : 25NM022492 Date de réception : 17/06/2025 Date d'analyse : 17/06/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM022492 Référence de suivi du dossier N° : 25H017170
Reçu au laboratoire le : 17/06/2025 Date de réception : 16/06/2025
Date d'analyse : 17/06/2025
Référence dossier Client:AFF025-493-20251, Bd René Levasseur, 72014 Le Mans
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008	25H017170-008 - P8 Mastic de vitrage ext R+5 - Dgt	Matériau de type peinture (gris) (foncé) en traces ; matériau souple de type mastic (gris) ; matériau (gris) (foncé) (pulvérulent) ; matériau semi-dur (beige) en traces	MET [*] / DFJ3	1 / 2 [*]	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
009	25H017170-009 - P9 Bande plâtrée en enveloppe de calorifugeage liège R+5 - Circulation	Matériau de type maillage de fibres (beige) ; matériau de type liège (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET [*] / DFJ3	1 / 2 [*]	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
010	25H017170-010 - P10 Enduit plâtreux sur imposte R+5 - Circulation	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (marron)	MET [*] / DFJ3	1 / 2 [*]	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
011	25H017170-011 - P11 Tresse en isolant de câble électrique R+5 - Circulation	Matériau de type tresse de fibres (de différentes couleurs)	MET [*] / DFJ3	1 / 2 [*]	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
012	25H017170-012 - P12 Papier peint + plâtre sur paroi R+5 - Circulation	Matériau fibreux de type papier peint (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET [*] / DFJ3	1 / 2 [*]	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-043775-01 Date d'émission de rapport : 18/06/2025 9:56 Page 4/25
Dossier N° : 25NM022492 Date de réception : 17/06/2025 Date d'analyse : 17/06/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM022492 Référence de suivi du dossier N° : 25H017170
Reçu au laboratoire le : 17/06/2025 Date de réception : 16/06/2025
Date d'analyse : 17/06/2025
Référence dossier Client: AFF025-493-20251, Bd René Levasseur, 72014 Le Mans
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013	25H017170-013 - P13 Colle noire sur paroi R+5 - Combles	Matériau (beige) + (blanc) (pulvérulent) ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (orange) + (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) (foncé) en traces	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
014	25H017170-014 - P14 Colle de carrelage R+5 - Sanitaires	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau dur de type ciment (granulaire) (beige)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
015	25H017170-015 - P15 Colle de faïence R+5 - Sanitaires	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (foncé) en traces	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (foncé)	MOLP * / LJL4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1-1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-043775-01 Date d'émission de rapport : 18/06/2025 9:56 Page 5/25
Dossier N° : 25NM022492 Date de réception : 17/06/2025 Date d'analyse : 17/06/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM022492 Référence de suivi du dossier N° : 25H017170
Reçu au laboratoire le : 17/06/2025 Date de réception : 16/06/2025
Date d'analyse : 17/06/2025
Référence dossier Client: AFF025-493-20251, Bd René Levasseur, 72014 Le Mans
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016	25H017170-016 - P16 Ragréage au sol + chape R+5 - Salle de réunion	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (beige) (clair) ; matériau de type polystyrène (blanc) en traces	MET* / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
017	25H017170-017 - P17 Enduit plâtreux sur paroi R+5 - Salle de réunion	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (clair)	MOLP* / LJL4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (clair) ; matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (beige) (clair)(i)	MET* / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET* / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
018	25H017170-018 - P18 Enduit plâtreux sur paroi R+5 - Escalier de service					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-043775-01 Date d'émission de rapport : 18/06/2025 9:56 Page 6/25
Dossier N° : 25NM022492 Date de réception : 17/06/2025 Date d'analyse : 17/06/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM022492 Référence de suivi du dossier N° : 25H017170
Reçu au laboratoire le : 17/06/2025 Date de réception : 16/06/2025
Date d'analyse : 17/06/2025
Référence dossier Client: AFF025-493-20251, Bd René Levasseur, 72014 Le Mans
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces	MET [*] / QK8U	1 / 2 [*]	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
019	25H017170-019 - P19 Ragréege au sol + colle sous moquette R+5 - Escalier de service	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréege (rose) (foncé) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) (gris) en traces	MET [*] / QK8U	1 / 2 [*]	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
020 (1)	25H017170-020 - P20 Enduit cimenteux en sous face d'escalier R+5 - Escalier de service	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET [*] / QK8U	1 / 2 [*]	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
		Matériau semi-dur de type ciment (granulaire) (gris)	MET [*] / QK8U	1 / 2 [*]	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
021	25H017170-021 - P21 Lamelle antidérapante en nez de marche R+5 - Escalier de service	Matériau (blanc) en traces ; matériau souple (beige) + (noir)	MET [*] / QK8U	1 / 2 [*]	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 pages. Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1-1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-043775-01 Date d'émission de rapport : 18/06/2025 9:56 Page 7/25
Dossier N° : 25NM022492 Date de réception : 17/06/2025 Date d'analyse : 17/06/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM022492 Référence de suivi du dossier N° : 25H017170
Reçu au laboratoire le : 17/06/2025 Date de réception : 16/06/2025
Date d'analyse : 17/06/2025
Référence dossier Client: AFF025-493-20251, Bd René Levasseur, 72014 Le Mans
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022	25H017170-022 - P22 Colle de carrelage type mosaïque R+4- Circulation	Matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé) ; matériau dur de type carrelage, faïence (orange) ; matériau dur de type ciment-colle (rose) ; matériau dur de type ciment (granulaire) (beige) (clair)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
023	25H017170-023 - P23 Ragréage au sol + colle sous linoléum R+4-Circulation	Matériau de type colle (jaune) (clair) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (clair)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
024	25H017170-024 - P24 Linoléum + colle R+4 - Circulation	Matériau souple de type dalle de sol (blanc) + (rouge) ; matériau de type colle (jaune) (clair) en traces	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
025	25H017170-025 - P25 Colle sur paroi R+4 - Escalier de service	Matériau de type colle (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (beige) (clair)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
026	25H017170-026 - P26 Enduit sur paroi R+4 - Escalier de service					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-043775-01 Date d'émission de rapport : 18/06/2025 9:56 Page 8/25
Dossier N° : 25NM022492 Date de réception : 17/06/2025 Date d'analyse : 17/06/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM022492 Référence de suivi du dossier N° : 25H017170
Reçu au laboratoire le : 17/06/2025 Date de réception : 16/06/2025
Date d'analyse : 17/06/2025
Référence dossier Client: AFF025-493-20251, Bd René Levasseur, 72014 Le Mans
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (beige) ; matériau semi-dur (gris)	MET / D7RT *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
027	25H017170-027 - P27 Enduit en sous face d'escalier R+4 - Escalier de service	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / D7RT *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
028	25H017170-028 - P28 Colle de carrelage mosaïque R+4-Sanitaires	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	MET / D7RT *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
029	25H017170-029 - P29 Colle de plinthe R+4 - Sanitaires	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) (foncé) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (plâtreux) (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / D7RT *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1-1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-043775-01 Date d'émission de rapport : 18/06/2025 9:56 Page 9/25
Dossier N° : 25NM022492 Date de réception : 17/06/2025 Date d'analyse : 17/06/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM022492 Référence de suivi du dossier N° : 25H017170
Reçu au laboratoire le : 17/06/2025 Date de réception : 16/06/2025
Date d'analyse : 17/06/2025
Référence dossier Client: AFF025-493-20251, Bd René Levasseur, 72014 Le Mans
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
030	25H017170-030 - P30 Colle de carrelage marbre R+4 - Sanitaires	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / D7RT *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
031 (1)	25H017170-031 - P31 Traces de colle noire sois moquette R+3 - Circulation	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MET / D7RT *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
032 (2)	25H017170-032 - P32 Ragréage au sol + colle noire R+3 - Circulation	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP / RY2W *	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante de type chrysotile *
033	25H017170-033 - P33 Plot de colle de dalles de plafond collées R+3 - Circulation	Matériau semi-dur (plâtreux) (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (fibreuse) (beige)	MET / D7RT *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
034	25H017170-034 - P34 Mastic sur clapet CF R+3 - Local technique	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau souple de type mastic (gris) (clair)	MET / D7RT *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 pages. Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-043775-01 Date d'émission de rapport : 18/06/2025 9:56 Page 10/25
Dossier N° : 25NM022492 Date de réception : 17/06/2025 Date d'analyse : 17/06/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM022492 Référence de suivi du dossier N° : 25H017170
Reçu au laboratoire le : 17/06/2025 Date de réception : 16/06/2025
Date d'analyse : 17/06/2025
Référence dossier Client: AFF025-493-20251, Bd René Levasseur, 72014 Le Mans
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
035	25H017170-035 - P35 Bande tressée + plâtre au raccord de conduit de ventilation circulaire R+3 - Local technique	Matériau semi-dur (gris) ; matériau de type maillage de fibres (beige) ; matériau semi-dur (gris)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
036	25H017170-036 - P36 Ragréage au sol + linoléum R+3 - Palier ascenseur	Matériau souple de type revêtement de sol (tacheté) (blanc) (rose)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
037	25H017170-037 - P37 Mastic raccord chassiss de fenetre er maçonnerie R+3 - Bureau	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau souple de type joint (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
038	25H017170-038 - P38 Conduit fibres-ciment R-1 - Machinerie d'ascenseur	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / RY2W	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-043775-01 Date d'émission de rapport : 18/06/2025 9:56 Page 11/25
Dossier N° : 25NM022492 Date de réception : 17/06/2025 Date d'analyse : 17/06/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM022492 Référence de suivi du dossier N° : 25H017170
Reçu au laboratoire le : 17/06/2025 Date de réception : 16/06/2025
Date d'analyse : 17/06/2025
Référence dossier Client: AFF025-493-20251, Bd René Levasseur, 72014 Le Mans
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
039	25H017170-039 - P39 Tresse sur fourreau R-1 - Machinerie d'ascenseur	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau (poudreux) (fibreuse) (marron) (clair)	MET / D7RT *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
040	25H017170-040 - P40 Enduit projeté sur poutrelles R-1 - Local rangement	Matériau semi-dur de type enduit (poudreux) (beige)	MET / D7RT *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
041	25H017170-041 - P41 Flocage sur conduit de ventilation R-1 - Local rangement	Matériau friable fibreux de type flocage (blanc)	MET / D7RT *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
042	25H017170-042 - P42 Enduit projeté sur paroi R-1 - Local rangement	Matériau (pulvérulent) (gris) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / D7RT *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
043	25H017170-043 - P43 Bande bitumineuse en enveloppe de calorifugeage laine minérale R-1 - Local serveur	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple (bitumineux) (noir) ; matériau (granulaire) (gris)	MET / D7RT *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-043775-01 Date d'émission de rapport : 18/06/2025 9:56 Page 12/25
Dossier N° : 25NM022492 Date de réception : 17/06/2025 Date d'analyse : 17/06/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM022492 Référence de suivi du dossier N° : 25H017170
Reçu au laboratoire le : 17/06/2025 Date de réception : 16/06/2025
Date d'analyse : 17/06/2025
Référence dossier Client: AFF025-493-20251, Bd René Levasseur, 72014 Le Mans
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
044	25H017170-044 - P44 Ragrée au sol + colle sous linoléum R-1 - Local serveur	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces	MET / D7RT *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
045	25H017170-045 - P45 Complexe d'étanchéité: bitume sur dalle béton R+7 - Toiture	Matériau de type mousse (beige) en traces ; matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) (fibres)	MET / D7RT *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
046	25H017170-046 - P46 Complexe d'étanchéité: revêtement bitumineux apparent R+7 - Toiture	Matériau semi-dur (beige) ; matériau souple bitumineux (noir) (fibres)	MET / D7RT *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
047	25H017170-047 - P47 Paxalu en relevé d'étanchéité R+7-Toiture	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) (fibres)	MET / D7RT *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
048	25H017170-048 - P48 Enduit ciment sur accrotère R+7 - Toiture	Matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (ciment) (gris)	MET / D7RT *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-043775-01 Date d'émission de rapport : 18/06/2025 9:56 Page 13/25
Dossier N° : 25NM022492 Date de réception : 17/06/2025 Date d'analyse : 17/06/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM022492 Référence de suivi du dossier N° : 25H017170
Reçu au laboratoire le : 17/06/2025 Date de réception : 16/06/2025
Date d'analyse : 17/06/2025
Référence dossier Client: AFF025-493-20251, Bd René Levasseur, 72014 Le Mans
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
049	25H017170-049 - P49 Mastic sur accrotère R+7-Toiture	Matériau souple de type mastic (gris) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) (clair)	MET / D7RT *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
050	25H017170-050 - P50 Complexe d'étanchéité: bitume sur dalle béton R+4 - Terrasse	Matériau de type mousse (jaune) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MET / D7RT *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
051	25H017170-051 - P51 Complexe d'étanchéité: revêtement bitumineux apparent R+4 - Terrasse	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) (fibreuse) ; matériau (pulvérulent) (marron)	MET / D7RT *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
052	25H017170-052 - P52 Complexe d'étanchéité: bitume sur dalle béton R+4- Terrasse	Matériau souple bitumineux (noir) (granulaire)	MET / D7RT *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
053	25H017170-053 - P53 Enduit sur paroi R+4 - Terrasse	Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET / D7RT *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-043775-01 Date d'émission de rapport : 18/06/2025 9:56 Page 14/25
Dossier N° : 25NM022492 Date de réception : 17/06/2025 Date d'analyse : 17/06/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM022492 Référence de suivi du dossier N° : 25H017170
Reçu au laboratoire le : 17/06/2025 Date de réception : 16/06/2025
Date d'analyse : 17/06/2025
Référence dossier Client: AFF025-493-20251, Bd René Levasseur, 72014 Le Mans
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
054 (1)	25H017170-054 - P54 Joint de bride type KLINGERITH R-1 - Chaufferie	Matériau semi-dur (plâtreux) (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type joint (fibreuse) (vert) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MET / D7RT *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
055	25H017170-055 - P55 Fibralth sous enduit projeté R-1 - Chaufferie	Matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige)	MET / D7RT *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
056	25H017170-056 - P56 Enduit projeté sur paroi R-1 - Chaufferie	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / D7RT *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
057	25H017170-057 - P57 Enduit projeté sur poteau R-1 - Chaufferie	Matériau souple (fibreuse) (gris) + (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / D7RT *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
058	25H017170-058 - P58 Colle sous pavé R-1 - Chaufferie	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / D7RT *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 pages. Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1-1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-043775-01 Date d'émission de rapport : 18/06/2025 9:56 Page 15/25
Dossier N° : 25NM022492 Date de réception : 17/06/2025 Date d'analyse : 17/06/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM022492 Référence de suivi du dossier N° : 25H017170
Reçu au laboratoire le : 17/06/2025 Date de réception : 16/06/2025
Date d'analyse : 17/06/2025
Référence dossier Client: AFF025-493-20251, Bd René Levasseur, 72014 Le Mans
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
059	25H017170-059 - P59 Enduit sur paroi R-1 - Escalier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur (beige) ; matériau semi-dur (plâtreux) (blanc)	MET / D7RT *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
060	25H017170-060 - P60 Bande calicot entre plaques de plâtre R+2 - Local tgbt	Matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MET / D7RT *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / RY2W *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
061	25H017170-061 - P61 Ragréage au soi + colle R+2 - Local tgbt	Matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / D7RT *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
062	25H017170-062 - P62 Enduit sur poteau béton R+2 - Local tgbt	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET / D7RT *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-043775-01 Date d'émission de rapport : 18/06/2025 9:56 Page 16/25
Dossier N° : 25NM022492 Date de réception : 17/06/2025 Date d'analyse : 17/06/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM022492 Référence de suivi du dossier N° : 25H017170
Reçu au laboratoire le : 17/06/2025 Date de réception : 16/06/2025
Date d'analyse : 17/06/2025
Référence dossier Client: AFF025-493-20251, Bd René Levasseur, 72014 Le Mans
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
063	25H017170-063 - P63 Ragréage au sol + colle R+2 - Circulation	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / D7RT *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
064	25H017170-064 - P64 Chape type TERRAZOLITH R+2 - Circulation	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / D7RT *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
065	25H017170-065 - P65 Colle noire sous ragréage R+2 - Circulation	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (brillant) (noir)	MET / D7RT *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
066	25H017170-066 - P66 Mastic raccord châssis de fenetre et maçonnerie R+2 - Local imprimante	Matériau souple de type mastic (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (granulaire) (gris)	MET / D7RT *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 pages. Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-043775-01 Date d'émission de rapport : 18/06/2025 9:56 Page 17/25
Dossier N° : 25NM022492 Date de réception : 17/06/2025 Date d'analyse : 17/06/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM022492 Référence de suivi du dossier N° : 25H017170
Reçu au laboratoire le : 17/06/2025 Date de réception : 16/06/2025
Date d'analyse : 17/06/2025
Référence dossier Client: AFF025-493-20251, Bd René Levasseur, 72014 Le Mans
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
067	25H017170-067 - P67 Bande mastic sur conduit de ventilation circulaire R+2 - Terrasse technique	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple (marron) en traces	MET / D7RT *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
068	25H017170-068 - P68 Bitume au sol R+2 - Terrasse technique	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau (gris) en traces	MET / D7RT *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
069	25H017170-069 - P69 Paxalu en relevé d'étanchéité R+2 - Terrasse technique	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) (fibres)	MET / D7RT *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
070	25H017170-070 - P70 Enduit sur paroi R+2 - Terrasse technique	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (granulaire) (beige) ; matériau dur de type ciment (granulaire) (gris) (foncé)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
071	25H017170-071 - P71 Colle noire sous linoléum R+2 - Circulation					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-043775-01 Date d'émission de rapport : 18/06/2025 9:56 Page 18/25
Dossier N° : 25NM022492 Date de réception : 17/06/2025 Date d'analyse : 17/06/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM022492 Référence de suivi du dossier N° : 25H017170
Reçu au laboratoire le : 17/06/2025 Date de réception : 16/06/2025
Date d'analyse : 17/06/2025
Référence dossier Client: AFF025-493-20251, Bd René Levasseur, 72014 Le Mans
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau (blanc) + (beige) (foncé) en traces ; matériau semi-dur de type dalle de sol (noir) ; matériau de type colle (jaune) en traces	MET [*] / QK8U	1 / 2 [*]	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile [*]
072	25H017170-072 - P72 Colle de carrelage mosaïque R+2 - Circulation	Matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé)	MET [*] / QK8U	1 / 2 [*]	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
		Matériau (gris) (foncé) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris) + (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé) ; matériau semi-dur de type ciment (granulaire) (gris) (beige)	MET [*] / QK8U	1 / 2 [*]	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
073	25H017170-073 - P73 Enduit plâtreux sur poteau R+2 - Circulation	Matériau de type peinture (orange) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET [*] / QK8U	1 / 2 [*]	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
074	25H017170-074 - P74 Colle de carrelage R+2 - Sanitaires	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces ; matériau (poudreux) (granulaire) (beige)	MET [*] / QK8U	1 / 2 [*]	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-043775-01 Date d'émission de rapport : 18/06/2025 9:56 Page 19/25
Dossier N° : 25NM022492 Date de réception : 17/06/2025 Date d'analyse : 17/06/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM022492 Référence de suivi du dossier N° : 25H017170
Reçu au laboratoire le : 17/06/2025 Date de réception : 16/06/2025
Date d'analyse : 17/06/2025
Référence dossier Client: AFF025-493-20251, Bd René Levasseur, 72014 Le Mans
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
075	25H017170-075 - P75 Colle de faïence R+2 - Sanitaires	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
076	25H017170-076 - P76 Ragréage au sol + colle R+2-Reprographie	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (fibreuse) (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
077	25H017170-077 - P77 Mastic raccord châssis de fenêtre et maçonnerie R+2 - Salle M. VIELLE	Matériau (blanc) + (marron) en traces ; matériau souple de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (cimentueux) (beige) (clair)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
078	25H017170-078 - P78 Enduit plâtreux sur façade R+2-Salle M. VIELLE	Matériau semi-dur de type enduit (cimentueux) (poudreux) (beige) (clair) + (blanc)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-043775-01 Date d'émission de rapport : 18/06/2025 9:56 Page 20/25
Dossier N° : 25NM022492 Date de réception : 17/06/2025 Date d'analyse : 17/06/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM022492 Référence de suivi du dossier N° : 25H017170
Reçu au laboratoire le : 17/06/2025 Date de réception : 16/06/2025
Date d'analyse : 17/06/2025
Référence dossier Client: AFF025-493-20251, Bd René Levasseur, 72014 Le Mans
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
079	25H017170-079 - P79 Ragréage au sol + colle R+1-Acceuil	Matériau de type maillage de fibres (noir) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces ; matériau (rose) en traces	MET [*] / QK8U	1 / 2 [*]	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
080 (3)	25H017170-080 - P80 Dalle de sol R+1 - Circulation	Matériau (beige) (foncé) en traces ; matériau semi-dur de type dalle de sol (noir) ; matériau (vert) en traces ; matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP [*] / LJL4	2 / 2 [*]	- [*]	Fibres d'amiante de type chrysotile [*]
081 (3)	25H017170-081 - P81 Dalle de sol + colle noire + ragréage R+1-Circulation	Matériau semi-dur de type dalle de sol (noir) ; matériau (vert) + (marron) + (beige) en traces ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MOLP [*] / LJL4	2 / 2 [*]	- [*]	Fibres d'amiante de type chrysotile [*]
082	25H017170-082 - P82 Enduit en sous face de plancher haut R+1 - Circulation	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET [*] / QK8U	1 / 2 [*]	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
083	25H017170-083 - P83 Dalle de plafond + colle R+1 - Bureau					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1-1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-043775-01 Date d'émission de rapport : 18/06/2025 9:56 Page 21/25
Dossier N° : 25NM022492 Date de réception : 17/06/2025 Date d'analyse : 17/06/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM022492 Référence de suivi du dossier N° : 25H017170
Reçu au laboratoire le : 17/06/2025 Date de réception : 16/06/2025
Date d'analyse : 17/06/2025
Référence dossier Client: AFF025-493-20251, Bd René Levasseur, 72014 Le Mans
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (marron) ; matériau souple (orange) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (jaune) (foncé)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
084	25H017170-084 - P84 Ragréage au sol + colle R+1 - Dgt	Matériau de type mousse (blanc) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
085	25H017170-085 - P85 Ragréage au sol + colle + chape maigre RdC-Palier	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type ciment (granulaire) (beige)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
086	25H017170-086 - P86 Enduit sur paroi RdC-Palier	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau dur de type ciment (granulaire) (gris) (foncé) en traces ; matériau semi-dur de type ciment (gris) (clair) en traces	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 pages. Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-043775-01 Date d'émission de rapport : 18/06/2025 9:56 Page 22/25
Dossier N° : 25NM022492 Date de réception : 17/06/2025 Date d'analyse : 17/06/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM022492 Référence de suivi du dossier N° : 25H017170
Reçu au laboratoire le : 17/06/2025 Date de réception : 16/06/2025
Date d'analyse : 17/06/2025
Référence dossier Client: AFF025-493-20251, Bd René Levasseur, 72014 Le Mans
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
087	25H017170-087 - P87 Enduit en sous face d'escalier RdC-Palier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (granulaire) (gris)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
088	25H017170-088 - P88 Revêtement de sol type composite RdC - Placard technique	Matériau dur (gris) (foncé) ; matériau (blanc) en traces	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
089 (1)	25H017170-089 - P89 Colle de carrelage type marbre RdC - Placard technique	Matériau dur (gris) (foncé) (brillant) ; matériau dur (blanc) ; matériau dur (cimenteux) (beige)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
090	25H017170-090 - P90 Colle de carrelage RdC-Sanitaires	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (clair) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type ciment (granulaire) (beige) (clair) en traces	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-043775-01 Date d'émission de rapport : 18/06/2025 9:56 Page 23/25
Dossier N° : 25NM022492 Date de réception : 17/06/2025 Date d'analyse : 17/06/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM022492 Référence de suivi du dossier N° : 25H017170
Reçu au laboratoire le : 17/06/2025 Date de réception : 16/06/2025
Date d'analyse : 17/06/2025
Référence dossier Client: AFF025-493-20251, Bd René Levasseur, 72014 Le Mans
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
091 (1)	25H017170-091 - P91 Colle de faïence RdC - Sanitaires	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
092	25H017170-092 - P92 Colle de plinthe RdC - Dgt	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau souple (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau de type peinture (rose) en traces ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (foncé) en traces	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (foncé)	MOLP * / LJL4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (foncé) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)(i)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
093	25H017170-093 - P93 Linoléum RdC-Cuisine	Matériau souple de type dalle de sol (fibreux) (noir) ; matériau de type colle (jaune) en traces	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-043775-01 Date d'émission de rapport : 18/06/2025 9:56 Page 24/25
Dossier N° : 25NM022492 Date de réception : 17/06/2025 Date d'analyse : 17/06/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM022492 Référence de suivi du dossier N° : 25H017170
Reçu au laboratoire le : 17/06/2025 Date de réception : 16/06/2025
Date d'analyse : 17/06/2025
Référence dossier Client: AFF025-493-20251, Bd René Levasseur, 72014 Le Mans
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
094	25H017170-094 - P94 Ragrée au sol + colle RdC-Cuisine	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
095	25H017170-095 - P95 Plaque bitumineuse sous évier RdC-Cuisine	Matériau souple bitumineux (noir) (fibreuse) (collant)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)

- (1) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (2) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « le matériau colle noire ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (3) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « colle noire bitumineuse ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Observation(s) couche(s)

- (i) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-MOLP-WO24083**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1-1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-043775-01 Date d'émission de rapport : 18/06/2025 9:56 Page 25/25
Dossier N° : 25NM022492 Date de réception : 17/06/2025 Date d'analyse : 17/06/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25NM022492 Référence de suivi du dossier N° : 25H017170
Reçu au laboratoire le : 17/06/2025 Date de réception : 16/06/2025
Date d'analyse : 17/06/2025
Référence dossier Client: AFF025-493-20251, Bd René Levasseur, 72014 Le Mans
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Jordan Masquelier
Responsable Dptmt Laboratoire
EABNO CEBAT

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1-1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

CONTEX
Monsieur Thibaut BELPERCHE
1 Rue Eugène et Armand Peugeot
92500 RUEIL-MALMAISON

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-LH-015809-01 Date d'émission de rapport : 19/02/2026 10:57 Page1/6
Dossier N° : 26H004431 Date de réception : 16/02/2026 Date d'analyse : 18/02/2026
Référence dossier Client:AFF-025-493-2025
1, Bd René Levasseur, 72014 Le Mans

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P96 Bande calicot entre plaques R-1 - Circulation	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET [*] / WRD4	1 / 1 [*]	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP [*] / BH6D	2 / 2 [*]	-	Fibres d'amiante non détectées [*]
002	P97 Ragréege au sol + colle sous linoleum R+4 - Circulation	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréege (gris)	MET [*] / WRD4	1 / 1 [*]	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
		Matériau semi-dur de type ragréege (gris) ; matériau (blanc) ; matériau (vert) ; matériau (beige) (gris) ; matériau (cémenteux) (gris) en traces	MET [*] / WRD4	1 / 1 [*]	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
003	P98 Enduit + peinture goutelettes R+4-Palier escalier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (blanc) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type ciment (granulaire) (gris)	MET [*] / WRD4	1 / 1 [*]	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile [*]

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1
92220 Bagneux, FRANCE
Tél. : +33 6 40 53 83 18 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses>
S.A.S. au capital de 3 125 092 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1592
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-LH-015809-01 Date d'émission de rapport : 19/02/2026 10:57 Page 2/6
Dossier N° : 26H004431 Date de réception : 16/02/2026 Date d'analyse : 18/02/2026
Référence dossier Client: AFF-025-493-2025
1, Bd René Levasseur, 72014 Le Mans

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	P99 Enduit plâtreux en sous face de palier R+4 - Palier escalier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (granulaire) (gris) en traces	MET * / WRD4	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
005	P100 Colle de plinthe R+2 - Palier escalier	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (tacheté) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / WRD4	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau (gris)	MET * / WRD4	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau (cémenteux) (blanc) ; matériau (jaune) (clair) ; matériau souple de type joint (blanc) ; matériau (beige) en traces	MET * / WRD4	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
006	P101 Colle de plinthe R+2 - Sanitaires	Matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau (beige) en traces(i)	MET * / WRD4	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1
92220 Bagneux, FRANCE
Tél. : +33 6 40 53 83 18 - Fax : - - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses>
S.A.S. au capital de 3 125 092 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1592
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-LH-015809-01 Date d'émission de rapport : 19/02/2026 10:57 Page 3/6
Dossier N° : 26H004431 Date de réception : 16/02/2026 Date d'analyse : 18/02/2026
Référence dossier Client: AFF-025-493-2025
1, Bd René Levasseur, 72014 Le Mans

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau (gris) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) (foncé) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau (fibreuse) (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / WRD4	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	P102 Enduit plâtreux sur paroi R+1 - Escalier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau (gris) ; matériau (jaune) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type ciment (granulaire) (gris) en traces	MET * / WRD4	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
008	P103 Enduit plâtreux sur paroi R+1 - Escalier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / WRD4	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type ciment (granulaire) (gris) (foncé)	MET * / WRD4	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	P104 Enduit cimenteux sur limon R+1 - Escalier					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1
92220 Bagneux, FRANCE
Tél. : +33 6 40 53 83 18 - Fax : - - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses>
S.A.S. au capital de 3 125 092 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1592
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-LH-015809-01 Date d'émission de rapport : 19/02/2026 10:57 Page 4/6
Dossier N° : 26H004431 Date de réception : 16/02/2026 Date d'analyse : 18/02/2026
Référence dossier Client: AFF-025-493-2025
1, Bd René Levasseur, 72014 Le Mans

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau (gris) ; matériau (jaune) (clair) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (blanc) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (jaune) (clair) ; matériau semi-dur de type ciment (granulaire) (gris) en traces	MET /WRD4	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
010 (1)	P105 Enduit plâtreux sur paroi R+1-Sanitaires	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET /WRD4	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	P106 Colle de carrelage R+1-Sanitaires	Matériau dur de type ciment (gris) ; matériau semi-dur de type ciment (granulaire) (gris) (clair)	MET /WRD4	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	P107 Mastic de vitrage RdC-Hall	Matériau (gris) (foncé) ; matériau semi-dur de type mastic (blanc)	MET /WRD4	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	P108 Mastic raccord châssis de fenêtre et maçonnerie RdC-Hall	Matériau (gris) (foncé) en traces ; matériau (beige) en traces ; matériau souple de type mastic (blanc)	MET /WRD4	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1
92220 Bagneux, FRANCE
Tél. : +33 6 40 53 83 18 - Fax : - - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses>
S.A.S. au capital de 3 125 092 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1592
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-LH-015809-01	Date d'émission de rapport : 19/02/2026 10:57	Page 5/6
Dossier N° : 26H004431	Date de réception : 16/02/2026	Date d'analyse : 18/02/2026
Référence dossier Client: AFF-025-493-2025		
1, Bd René Levasseur, 72014 Le Mans		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014	P109 Enduit cimenteux en sous face de plancher haut R+I - Palier escalier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / WRD4	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau (gris) (clair) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau (jaune) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) (clair) ; matériau de type peinture (gris) en traces ; matériau semi-dur de type ciment (granulaire) (gris) en traces(i)	MET * / WRD4	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Observation(s) échantillon(s)

(1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Observation(s) couche(s)

(i) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-MOLP-WO24083**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1
92220 Bagneux, FRANCE
Tél. : +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses>
S.A.S. au capital de 3 125 092 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1592
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS****RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-26-LH-015809-01

Date d'émission de rapport : 19/02/2026 10:57

Page 6/6

Dossier N° : 26H004431

Date de réception : 16/02/2026

Date d'analyse : 18/02/2026

Référence dossier Client: AFF-025-493-2025

1, Bd René Levasseur, 72014 Le Mans

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.



Naima SEMMANI
Chef(fe) de Groupe

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1
92220 Bagneux, FRANCE
Tél. : +33 6 40 53 83 18 - Fax : - - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses>
S.A.S. au capital de 3 125 092 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1-1592
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

