

Les Tertiales - 4 allée Pierre de Courbertin
59810 LESQUIN
Tel : 0372395311
Fax :

Société RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS
47 RUE DE CHARONNE
75011 PARIS

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002EW963581

A communiquer pour toute correspondance

Réalisé le : 23/10/2025

Référence mandataire : CABINET
 MEDICAL

DÉSIGNATION DU BIEN

CABINET MEDICAL
12 RUE DU MARECHAL LECLERC
62410 WINGLES

PROPRIÉTAIRE

Société RESEAU DES ACHETEURS
HOSPITALIERS
47 RUE DE CHARONNE
75011 PARIS

Diagnostics



Note de synthèse



AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Présence



CREP

Le constat de risque d'exposition au plomb n'a pas mis en évidence la présence de revêtement contenant de plomb.

Absence

Société RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS
47 RUE DE CHARONNE
75011 PARIS

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002EW963581

A communiquer pour toute correspondance

Réalisé le : 23/10/2025

Référence mandataire : CABINET
 MEDICAL

DÉSIGNATION DU BIEN

CABINET MEDICAL
12 RUE DU MARECHAL LECLERC
62410 WINGLES

PROPRIÉTAIRE

Société RESEAU DES ACHETEURS
HOSPITALIERS
47 RUE DE CHARONNE
75011 PARIS

Diagnostics



Note de synthèse



AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Présence



CREP

Le constat de risque d'exposition au plomb n'a pas mis en évidence la présence de revêtement contenant de plomb.

Absence

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, modifié par l'arrêté du 23 janvier 2020, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."



A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 12 RUE DU MARECHAL LECLERC 62410 WINGLES

Référence client : CABINET MEDICAL

Désignation : CABINET MEDICAL

Date de construction : En 2023

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : VERQUIN OCEANE

Accompagnateur : ()

Date de repérage : 23/10/2025

Numéro attestation : 16052356

Délivré le : 17/02/2023

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS CERTIFICATION – 1 place Zaha Hadid 92400 COURBEVOIE



A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
Société RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS
47 RUE DE CHARONNE
75011 PARIS

Donneur d'ordre :
Société RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS
47 RUE DE CHARONNE
75011 PARIS

A-4 SOCIÉTÉ

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 06/11/2025

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 06/11/2025

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION

Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU
DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant

- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable

- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage

- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions

- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

- Annexe : Plans
- Annexe : Reportage photographique
- Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
- Annexe : Prélèvements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Cabinet médical - Vol 1 (Salle d'attente 1)

Cabinet médical - Vol 2 (Accueil 1)

Cabinet médical - Vol 3 (Bureau 1)

Cabinet médical - Vol 4 (Accueil 2)

Cabinet médical - Vol 5 (Bureau 2)

Cabinet médical - Vol 6 (Bureau 3)

Cabinet médical - Vol 7 (Salle d'attente 2)

Cabinet médical - Vol 8 (Réserve 1)

Cabinet médical - Vol 9 (Couloir 1)

Cabinet médical - Vol 10 (Bureau 4)

Cabinet médical - Vol 11 (Réserve 2)

Cabinet médical - Vol 12 (W.c 4)

Cabinet médical - Vol 13 (W.c 1)

Cabinet médical - Vol 14 (Chaufferie)

Cabinet médical - Vol 15 (Bureau 5)

Cabinet médical - Vol 16 (Couloir 2)

Cabinet médical - Vol 17 (W.c 2)

Cabinet médical - Vol 18 (L.t 1)

Cabinet médical - Vol 19 (L.t 2)

Cabinet médical - Vol 20 (W.c 3)

Façades - Vol 21 (Façade 1)

Façades - Vol 22 (Façade 2)

Façades - Vol 23 (Façade 3)

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S)
DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Sans objet	Sans objet	Sans objet

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

- Vérification de l'ensemble des revêtements de sol avant réalisation de tranchées.
- Reprise et peinture des murs/cloisons/refend/plafond.
- Ouvertures et agrandissement ouverture dans murs porteurs.
- Dépose de cloisons.
- Percement de soubassement.
- Démolition d'allèges de menuiserie.
- Remplacement de menuiserie.

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

- Vérification de l'ensemble des revêtements de sol avant réalisation de tranchées.
- Reprise et peinture des murs/cloisons/refend/plafond : Ensemble du bâtiment.
- Ouvertures et agrandissement ouverture dans murs porteurs : Salle d'attente 2, couloir 1, bureau 3, reserve 1, accueil 2, bureau 1.
- Dépose de cloisons : Bureau 3, bureau 2, bureau 4, réserve 2, WC 4, WC,1, chaufferie, bureau 1, bureau 5, WC2, couloir 2, L.T1, L.T2, WC3, salle d'attente 1.
- Percement de soubassement : Mur peripherique intérieur, façade avant, façade arrière.
- Démolition d'allèges de menuiserie : Mur peripherique intérieur, façade avant, façade arrière.
- Remplacement de menuiserie : Ensemble du bâtiment.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Cabinet médical	Vol 1 (Salle d'attente 1) - Vol 2 (Accueil 1) - Vol 3 (Bureau 1) - Vol 4 (Accueil 2) - Vol 5 (Bureau 2) - Vol 6 (Bureau 3) - Vol 7 (Salle d'attente 2) - Vol 8 (Réserve 1) - Vol 9 (Couloir 1) - Vol 10 (Bureau 4) - Vol 11 (Réserve 2) - Vol 12 (W.c 4) - Vol 13 (W.c 1) - Vol 14 (Chaufferie) - Vol 15 (Bureau 5) - Vol 16 (Couloir 2) - Vol 17 (W.c 2) - Vol 18 (L.t 1) - Vol 20 (W.c 3)	

Plafond et faux-plafonds	Cabinet médical	Vol 1 (Salle d'attente 1) - Vol 2 (Accueil 1) - Vol 3 (Bureau 1) - Vol 4 (Accueil 2) - Vol 5 (Bureau 2) - Vol 6 (Bureau 3) - Vol 7 (Salle d'attente 2) - Vol 8 (Réserve 1) - Vol 9 (Couloir 1) - Vol 10 (Bureau 4) - Vol 11 (Réserve 2) - Vol 12 (W.c 4) - Vol 13 (W.c 1) - Vol 14 (Chaufferie) - Vol 15 (Bureau 5) - Vol 16 (Couloir 2) - Vol 17 (W.c 2) - Vol 18 (L.t 1) - Vol 20 (W.c 3)
Revêtement de sol	Cabinet médical	Vol 1 (Salle d'attente 1) - Vol 2 (Accueil 1) - Vol 3 (Bureau 1) - Vol 4 (Accueil 2) - Vol 5 (Bureau 2) - Vol 6 (Bureau 3) - Vol 7 (Salle d'attente 2) - Vol 8 (Réserve 1) - Vol 9 (Couloir 1) - Vol 10 (Bureau 4) - Vol 11 (Réserve 2) - Vol 12 (W.c 4) - Vol 13 (W.c 1) - Vol 14 (Chaufferie) - Vol 15 (Bureau 5) - Vol 16 (Couloir 2) - Vol 17 (W.c 2) - Vol 18 (L.t 1) - Vol 19 (L.t 2) - Vol 20 (W.c 3)
Revêtement de mur	Cabinet médical	Vol 6 (Bureau 3) - Vol 20 (W.c 3)
Conduits, canalisations et équipements	Cabinet médical	Vol 13 (W.c 1)
Façades	Façades	Vol 21 (Façade 1) - Vol 22 (Façade 2) - Vol 23 (Façade 3)
Revêtement de sol	Façades	Vol 21 (Façade 1) - Vol 22 (Façade 2) - Vol 23 (Façade 3)

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Sans Objet

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Sans Objet

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Sans Objet

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalisation d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :

- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en œuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.

Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 13 (W.c 1)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	P21

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

- L'intervention a été réalisée en milieu occupé. Aucun sondage destructif ne peut être effectué.
- Les conduites noyées ou enterrées ainsi que la partie en infrastructure n'ont pu être visitée.
- Les coffres de volets ne peuvent être diagnostiqués sans sondages destructifs en milieu occupé.
- L'ensemble des joints entre élément de menuiserie et de maçonnerie (type mastic, compribande) ne peuvent être prélevés sans sondage destructif.

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

- 1 - Façades**
- 2 - Parois verticales intérieures et enduits**
- 3 - Plafond et faux-plafonds**
- 4 - Revêtement de sol**
- 5 - Revêtement de mur**
- 6 - Conduits, canalisations et équipements**

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façades	Vol 21 (Façade 1)	Soubassement	Enduit ciment	P25	Réalisation d'un prélèvement		002EW 96358 1 n°25 - 2	P25	Peinture / Enduit / Ciment / Mortier - Effritable / Effritable / Dur / Dur - Beige / Beige / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 21 (Façade 1)	Murs	Enduit ciment	P26	Réalisation d'un prélèvement		002EW 96358 1 n°26 - 1	P26	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Beige / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 21 (Façade 1)	Murs	Enduit ciment	S118	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EW 96358 1 n°26 - 1	P26	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Beige / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 21 (Façade 1)	Appui de fenêtre	Enduits ciment	P27	Réalisation d'un prélèvement		002EW 96358 1 n°27 - 1	P27	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façades	Vol 21 (Façade 1)	Murs	Enduit ciment	P28	Réalisation d'un prélèvement		002EW 96358 1 n°28 - 1	P28	Peinture / Enduit / Mortier / Ciment - Effritable / Effritable / Dur / Effritable - Beige / Beige / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 21 (Façade 1)	Murs	Enduit ciment	S119	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002EW 96358 1 n°28 - 1	P28	Peinture / Enduit / Mortier / Ciment - Effritable / Effritable / Dur / Effritable - Beige / Beige / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 21 (Façade 1)	Murs	Joint de scellement	P29	Réalisation d'un prélèvement		002EW 96358 1 n°29 - 1	P29	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 21 (Façade 1)	Murs	Joint de scellement	S145	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EW 96358 1 n°29 - 1	P29	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façades	Vol 21 (Façade 1)	Murs	Enduit ciment	P30	Réalisation d'un prélèvement		002EW 96358 1 n°30 - 1	P30	Peinture / Matériau / Ciment / Mortier - Effritable / Effritable / Dur / Dur - Beige / Marron / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 21 (Façade 1)	Murs	Enduit ciment	P30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 96358 1 n°30 - 1	P30	Peinture / Matériau / Ciment / Mortier - Effritable / Effritable / Dur / Dur - Beige / Marron / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 21 (Façade 1)	Casquette	Enduit ciment	P32	Réalisation d'un prélèvement		002EW 96358 1 n°32 - 1	P32	Peinture / Matériau / Ciment - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Marron / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 21 (Façade 1)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P33	Réalisation d'un prélèvement		002EW 96358 1 n°33 - 1	P33	Joint / Peinture / Matériau - Souple / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façades	Vol 22 (Façade 2)	Murs	Enduit ciment	P34	Réalisation d'un prélèvement		002EW 96358 1 n°34 - 1	P34	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 23 (Façade 3)	Soubassement	Enduit ciment	P35	Réalisation d'un prélèvement		002EW 96358 1 n°35 - 1	P35	Peinture / Ciment / Mortier - Effritable / Dur / Dur - Blanc / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 23 (Façade 3)	Murs	Enduit ciment	P36	Réalisation d'un prélèvement		002EW 96358 1 n°36 - 1	P36	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 23 (Façade 3)	Murs	Enduit ciment	S146	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002EW 96358 1 n°36 - 1	P36	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 23 (Façade 3)	Appui de fenêtre	Enduits ciment	P37	Réalisation d'un prélèvement		002EW 96358 1 n°37 - 1	P37	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 23 (Façade 3)	Murs	Joint de scellement	P38	Réalisation d'un prélèvement		002EW 96358 1 n°38 - 1	P38	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façades	Vol 23 (Façade 3)	Murs	Joint de scellement	S147	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002EW 96358 1 n°38 - 1	P38	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Cabinet médical	Vol 7 (Salle d'attente 2)	Murs périphérique	Enduits ciment	P9	Réalisation d'un prélèvement		002EW 96358 1 n°9 - 1	P9	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 7 (Salle d'attente 2)	Murs périphérique	Enduits ciment	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EW 96358 1 n°9 - 1	P9	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 7 (Salle d'attente 2)	Murs périphérique	Enduits ciment	S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EW 96358 1 n°9 - 1	P9	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Cabinet médical	Vol 7 (Salle d'attente 2)	Murs périphérique	Enduits ciment	S55 - S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EW 96358 1 n°9 - 1	P9	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 7 (Salle d'attente 2)	Murs intérieur	Enduits ciment	P10	Réalisation d'un prélèvement		002EW 96358 1 n°10 - 1	P10	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 6 (Bureau 3)	Murs intérieur	Enduits ciment	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EW 96358 1 n°10 - 1	P10	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 9 (Couloir 1)	Murs intérieur	Enduits ciment	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EW 96358 1 n°10 - 1	P10	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Cabinet médical	Vol 8 (Réserve 1)	Murs intérieur	Enduits ciment	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EW 96358 1 n°10 - 1	P10	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 6 (Bureau 3)	Murs intérieur	Enduits ciment	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EW 96358 1 n°10 - 1	P10	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 9 (Couloir 1)	Murs intérieur	Enduits ciment	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EW 96358 1 n°10 - 1	P10	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 10 (Bureau 4)	Murs intérieur	Enduits ciment	S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EW 96358 1 n°10 - 1	P10	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Cabinet médical	Vol 5 (Bureau 2)	Murs intérieur	Enduits ciment	S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EW 96358 1 n°10 - 1	P10	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 4 (Accueil 2)	Murs intérieur	Enduits ciment	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EW 96358 1 n°10 - 1	P10	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 6 (Bureau 3) - Vol 9 (Couloir 1) - Vol 8 (Réserve 1) - Vol 10 (Bureau 4) - Vol 5 (Bureau 2) - Vol 4 (Accueil 2)	Murs intérieur	Enduits ciment	S57 - S58 - S59 - S60 - S61 - S62 - S63 - S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EW 96358 1 n°10 - 1	P10	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 3 (Bureau 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P11	Réalisation d'un prélèvement		002EW 96358 1 n°11 - 1	P11	Enduit / Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCAs POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Cabinet médical	Vol 3 (Bureau 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW 96358 1 n°11 - 1	P11	Enduit / Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 16 (Couloir 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW 96358 1 n°11 - 1	P11	Enduit / Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 16 (Couloir 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW 96358 1 n°11 - 1	P11	Enduit / Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCAs POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Cabinet médical	Vol 16 (Couloir 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S69	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW 96358 1 n°11 - 1	P11	Enduit / Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 2 (Accueil 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW 96358 1 n°11 - 1	P11	Enduit / Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 2 (Accueil 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S71	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW 96358 1 n°11 - 1	P11	Enduit / Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCAs POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Cabinet médical	Vol 2 (Accueil 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW 96358 1 n°11 - 1	P11	Enduit / Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 1 (Salle d'attente 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW 96358 1 n°11 - 1	P11	Enduit / Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 1 (Salle d'attente 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW 96358 1 n°11 - 1	P11	Enduit / Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCAs POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Cabinet médical	Vol 1 (Salle d'attente 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW 96358 1 n°11 - 1	P11	Enduit / Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 4 (Accueil 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW 96358 1 n°11 - 1	P11	Enduit / Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 5 (Bureau 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW 96358 1 n°11 - 1	P11	Enduit / Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCAs POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Cabinet médical	Vol 5 (Bureau 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW 96358 1 n°11 - 1	P11	Enduit / Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 6 (Bureau 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW 96358 1 n°11 - 1	P11	Enduit / Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 8 (Réserve 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW 96358 1 n°11 - 1	P11	Enduit / Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCAs POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Cabinet médical	Vol 9 (Couloir 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S81	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW 96358 1 n°11 - 1	P11	Enduit / Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 10 (Bureau 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S82	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW 96358 1 n°11 - 1	P11	Enduit / Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 10 (Bureau 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S83	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW 96358 1 n°11 - 1	P11	Enduit / Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCAs POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Cabinet médical	Vol 11 (Réserve 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S84	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW 96358 1 n°11 - 1	P11	Enduit / Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 18 (L.t 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S85	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW 96358 1 n°11 - 1	P11	Enduit / Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 18 (L.t 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S86	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW 96358 1 n°11 - 1	P11	Enduit / Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCAs POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Cabinet médical	Vol 18 (L.t 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S87	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW 96358 1 n°11 - 1	P11	Enduit / Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 15 (Bureau 5)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S123	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW 96358 1 n°11 - 1	P11	Enduit / Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 15 (Bureau 5)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S124	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW 96358 1 n°11 - 1	P11	Enduit / Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Cabinet médical	Vol 15 (Bureau 5)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S125	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW 96358 1 n°11 - 1	P11	Enduit / Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 3 (Bureau 1) - Vol 16 (Couloir 2) - Vol 2 (Accueil 1) - Vol 1 (Salle d'attente 1) - Vol 4 (Accueil 2) - Vol 5 (Bureau 2) - Vol 6 (Bureau 3) - Vol 8 (Réserve 1) - Vol 9 (Couloir 1) - Vol 10 (Bureau 4) - Vol 11 (Réserve 2) - Vol 18 (L.t 1) - Vol 15 (Bureau 5)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S66 - S67 - S68 - S69 - S70 - S71 - S72 - S73 - S74 - S75 - S76 - S77 - S78 - S79 - S80 - S81 - S82 - S83 - S84 - S85 - S86 - S87 - S123 - S124 - S125	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW 96358 1 n°11 - 1	P11	Enduit / Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Cabinet médical	Vol 7 (Salle d'attente 2)	Murs périphérique	Enduits plâtre	P12	Réalisation d'un prélèvement		002EW 96358 1 n°12 - 1	P12	Peinture / Fibres / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 7 (Salle d'attente 2)	Murs périphérique	Enduits plâtre	S99	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 96358 1 n°12 - 1	P12	Peinture / Fibres / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 7 (Salle d'attente 2)	Murs périphérique	Enduits plâtre	S100	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 96358 1 n°12 - 1	P12	Peinture / Fibres / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Cabinet médical	Vol 8 (Réserve 1)	Murs périphérique	Enduits plâtre	S120	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 96358 1 n°12 - 1	P12	Peinture / Fibres / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 7 (Salle d'attente 2) - Vol 8 (Réserve 1)	Murs périphérique	Enduits plâtre	S99 - S100 - S120	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 96358 1 n°12 - 1	P12	Peinture / Fibres / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 2 (Accueil 1)	Murs périphérique	Panneaux de cloisons	P13	Réalisation d'un prélèvement		002EW 96358 1 n°13 - 1	P13	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 3 (Bureau 1)	Murs périphérique	Panneaux de cloisons	S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 96358 1 n°13 - 1	P13	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Cabinet médical	Vol 4 (Accueil 2)	Murs périphérique	Panneaux de cloisons	S89	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 96358 1 n°13 - 1	P13	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 5 (Bureau 2)	Murs périphérique	Panneaux de cloisons	S90	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 96358 1 n°13 - 1	P13	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 6 (Bureau 3)	Murs périphérique	Panneaux de cloisons	S91	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 96358 1 n°13 - 1	P13	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 15 (Bureau 5)	Murs périphérique	Panneaux de cloisons	S95	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 96358 1 n°13 - 1	P13	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 1 (Salle d'attente 1)	Murs périphérique	Panneaux de cloisons	S96	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 96358 1 n°13 - 1	P13	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Cabinet médical	Vol 1 (Salle d'attente 1)	Murs périphérique	Panneaux de cloisons	S97	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 96358 1 n°13 - 1	P13	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 1 (Salle d'attente 1)	Murs périphérique	Panneaux de cloisons	S98	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 96358 1 n°13 - 1	P13	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 3 (Bureau 1) - Vol 4 (Accueil 2) - Vol 5 (Bureau 2) - Vol 6 (Bureau 3) - Vol 15 (Bureau 5) - Vol 1 (Salle d'attente 1)	Murs périphérique	Panneaux de cloisons	S88 - S89 - S90 - S91 - S95 - S96 - S97 - S98	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 96358 1 n°13 - 1	P13	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 3 (Bureau 1)	Murs intérieur	Enduits ciment	P14	Réalisation d'un prélèvement		002EW 96358 1 n°14 - 1	P14	Ciment / Ciment - Dur / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 4 (Accueil 2)	Murs intérieur	Enduits ciment	S109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EW 96358 1 n°14 - 1	P14	Ciment / Ciment - Dur / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Cabinet médical	Vol 13 (W.c 1)	Murs intérieur	Enduits ciment	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EW 96358 1 n°14 - 1	P14	Ciment / Ciment - Dur / Effrifiable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 12 (W.c 4)	Murs intérieur	Enduits ciment	S111	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EW 96358 1 n°14 - 1	P14	Ciment / Ciment - Dur / Effrifiable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 11 (Réserve 2)	Murs intérieur	Enduits ciment	S112	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EW 96358 1 n°14 - 1	P14	Ciment / Ciment - Dur / Effrifiable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 14 (Chaufferie)	Murs intérieur	Enduits ciment	S144	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EW 96358 1 n°14 - 1	P14	Ciment / Ciment - Dur / Effrifiable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 4 (Accueil 2) - Vol 13 (W.c 1) - Vol 12 (W.c 4) - Vol 11 (Réserve 2) - Vol 14 (Chaufferie)	Murs intérieur	Enduits ciment	S109 - S110 - S111 - S112 - S144	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EW 96358 1 n°14 - 1	P14	Ciment / Ciment - Dur / Effrifiable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 3 (Bureau 1)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P15	Réalisation d'un prélèvement		002EW 96358 1 n°15 - 1	P15	Matériau / Matériau - Effrifiable / Effrifiable - Blanc / Rouge	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Cabinet médical	Vol 4 (Accueil 2)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S105	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW 96358 1 n°15 - 1	P15	Matériau / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 13 (W.c 1)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S106	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW 96358 1 n°15 - 1	P15	Matériau / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 12 (W.c 4)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S107	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW 96358 1 n°15 - 1	P15	Matériau / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 11 (Réserve 2)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S108	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW 96358 1 n°15 - 1	P15	Matériau / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 4 (Accueil 2) - Vol 13 (W.c 1) - Vol 12 (W.c 4) - Vol 11 (Réserve 2)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S105 - S106 - S107 - S108	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW 96358 1 n°15 - 1	P15	Matériau / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Rouge	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Cabinet médical	Vol 3 (Bureau 1)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P16	Réalisation d'un prélèvement		002EW 96358 1 n°16 - 1	P16	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 4 (Accueil 2)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S101	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EW 96358 1 n°16 - 1	P16	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Cabinet médical	Vol 13 (W.c 1)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S102	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EW 96358 1 n°16 - 1	P16	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 12 (W.c 4)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S103	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EW 96358 1 n°16 - 1	P16	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Cabinet médical	Vol 11 (Réserve 2)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S104	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EW 96358 1 n°16 - 1	P16	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 4 (Accueil 2) - Vol 13 (W.c 1) - Vol 12 (W.c 4) - Vol 11 (Réserve 2)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S101 - S102 - S103 - S104	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EW 96358 1 n°16 - 1	P16	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 11 (Réserve 2)	Murs périphérique	Enduits plâtre	P17	Réalisation d'un prélèvement		002EW 96358 1 n°17 - 1	P17	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 10 (Bureau 4)	Murs périphérique	Enduits plâtre	P18	Réalisation d'un prélèvement		002EW 96358 1 n°18 - 1	P18	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Violet / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Cabinet médical	Vol 11 (Réserve 2)	Murs intérieur	Enduits plâtre	P19	Réalisation d'un prélèvement		002EW963581 n°19 - 1	P19	Peinture / Plâtre - Effritable - Effritable - Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 11 (Réserve 2)	Murs intérieur	Enduits plâtre	S113	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002EW963581 n°19 - 1	P19	Peinture / Plâtre - Effritable - Effritable - Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 12 (W.c 4)	Murs intérieur	Enduits plâtre	S114	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002EW963581 n°19 - 1	P19	Peinture / Plâtre - Effritable - Effritable - Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 13 (W.c 1)	Murs intérieur	Enduits plâtre	S115	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002EW963581 n°19 - 1	P19	Peinture / Plâtre - Effritable - Effritable - Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 17 (W.c 2)	Murs intérieur	Enduits plâtre	S116	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002EW963581 n°19 - 1	P19	Peinture / Plâtre - Effritable - Effritable - Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Cabinet médical	Vol 20 (W.c 3)	Murs intérieur	Enduits plâtre	S117	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002EW 96358 1 n°19 - 1	P19	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 13 (W.c 1)	Murs intérieur	Enduits plâtre	S121	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002EW 96358 1 n°19 - 1	P19	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 11 (Réserve 2) - Vol 12 (W.c 4) - Vol 13 (W.c 1) - Vol 17 (W.c 2) - Vol 20 (W.c 3)	Murs intérieur	Enduits plâtre	S113 - S114 - S115 - S116 - S117 - S121	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002EW 96358 1 n°19 - 1	P19	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 20 (W.c 3)	Murs périphérique	Panneaux de cloisons	P20	Réalisation d'un prélèvement		002EW 96358 1 n°20 - 1	P20	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 17 (W.c 2)	Murs périphérique	Panneaux de cloisons	S122	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002EW 96358 1 n°20 - 1	P20	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Cabinet médical	Vol 2 (Accueil 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	P24	Réalisation d'un prélèvement		002EW 96358 1 n°24 - 2	P24	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Blanc Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 14 (Chaufferie)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P40	Réalisation d'un prélèvement		002EW 96358 1 n°40 - 1	P40	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Cabinet médical	Vol 16 (Couloir 2)	Plafonds	Panneaux vissés	P22	Réalisation d'un prélèvement		002EW 96358 1 n°22 - 1	P22	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Fibreux Souple / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Cabinet médical	Vol 18 (L.t 1)	Plafonds	Panneaux vissés	S126	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 96358 1 n°22 - 1	P22	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Fibreux Souple / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 1 (Salle d'attente 1)	Plafonds	Panneaux vissés	S127	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 96358 1 n°22 - 1	P22	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Fibreux Souple / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Cabinet médical	Vol 2 (Accueil 1)	Plafonds	Panneaux vissés	S128	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW963581 n°22 - 1	P22	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Fibreux Souple / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 3 (Bureau 1)	Plafonds	Panneaux vissés	S129	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW963581 n°22 - 1	P22	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Fibreux Souple / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Cabinet médical	Vol 4 (Accueil 2)	Plafonds	Panneaux vissés	S130	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 96358 1 n°22 - 1	P22	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Fibreux Souple / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 5 (Bureau 2)	Plafonds	Panneaux vissés	S131	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 96358 1 n°22 - 1	P22	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Fibreux Souple / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Cabinet médical	Vol 6 (Bureau 3)	Plafonds	Panneaux vissés	S132	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 96358 1 n°22 - 1	P22	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Fibreux Souple / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 7 (Salle d'attente 2)	Plafonds	Panneaux vissés	S133	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 96358 1 n°22 - 1	P22	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Fibreux Souple / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Cabinet médical	Vol 9 (Couloir 1)	Plafonds	Panneaux vissés	S134	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 96358 1 n°22 - 1	P22	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Fibreux Souple / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 8 (Réserve 1)	Plafonds	Panneaux vissés	S135	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 96358 1 n°22 - 1	P22	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Fibreux Souple / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Cabinet médical	Vol 10 (Bureau 4)	Plafonds	Panneaux vissés	S136	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 96358 1 n°22 - 1	P22	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Fibreux Souple / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 15 (Bureau 5)	Plafonds	Panneaux vissés	S137	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 96358 1 n°22 - 1	P22	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Fibreux Souple / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Cabinet médical	Vol 14 (Chaufferie)	Plafonds	Panneaux vissés	S143	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 96358 1 n°22 - 1	P22	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Fibreux Souple / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 18 (L.t 1) - Vol 1 (Salle d'attente 1) - Vol 2 (Accueil 1) - Vol 3 (Bureau 1) - Vol 4 (Accueil 2) - Vol 5 (Bureau 2) - Vol 6 (Bureau 3) - Vol 7 (Salle d'attente 2) - Vol 9 (Couloir 1) - Vol 8 (Réserve 1) - Vol 10 (Bureau 4) - Vol 15 (Bureau 5) - Vol 14 (Chaufferie)	Plafonds	Panneaux vissés	S126 - S127 - S128 - S129 - S130 - S131 - S132 - S133 - S134 - S135 - S136 - S137 - S143	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 96358 1 n°22 - 1	P22	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Fibreux Souple / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Cabinet médical	Vol 20 (W.c 3)	Plafonds	Panneaux vissés	P23	Réalisation d'un prélèvement		002EW 96358 1 n°23 - 1	P23	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Fibreux Souple / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 17 (W.c 2)	Plafonds	Panneaux vissés	S139	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EW 96358 1 n°23 - 1	P23	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Fibreux Souple / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Cabinet médical	Vol 13 (W.c 1)	Plafonds	Panneaux vissés	S140	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EW 96358 1 n°23 - 1	P23	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Fibreux Souple / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 12 (W.c 4)	Plafonds	Panneaux vissés	S141	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EW 96358 1 n°23 - 1	P23	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Fibreux Souple / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Cabinet médical	Vol 11 (Réserve 2)	Plafonds	Panneaux vissés	S142	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EW 96358 1 n°23 - 1	P23	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Fibreux Souple / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 17 (W.c 2) - Vol 13 (W.c 1) - Vol 12 (W.c 4) - Vol 11 (Réserve 2)	Plafonds	Panneaux vissés	S139 - S140 - S141 - S142	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EW 96358 1 n°23 - 1	P23	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Fibreux Souple / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Cabinet médical	Vol 2 (Accueil 1)	Revêtement de sol	Chape maigre	P1	Réalisation d'un prélèvement		002EW 96358 1 n°1 - 1	P1	Ciment / Fibres - Effritable / Souple Fibreux - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Cabinet médical	Vol 1 (Salle d'attente 1)	Revêtement de sol	Chape maigre	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW963581 n°1 - 1	P1	Ciment / Fibres - Effritable / Souple Fibreux - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 3 (Bureau 1)	Revêtement de sol	Chape maigre	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW963581 n°1 - 1	P1	Ciment / Fibres - Effritable / Souple Fibreux - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 4 (Accueil 2)	Revêtement de sol	Chape maigre	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW963581 n°1 - 1	P1	Ciment / Fibres - Effritable / Souple Fibreux - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 5 (Bureau 2)	Revêtement de sol	Chape maigre	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW963581 n°1 - 1	P1	Ciment / Fibres - Effritable / Souple Fibreux - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 6 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Chape maigre	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW963581 n°1 - 1	P1	Ciment / Fibres - Effritable / Souple Fibreux - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Cabinet médical	Vol 7 (Salle d'attente 2)	Revêtement de sol	Chape maigre	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW963581 n°1 - 1	P1	Ciment / Fibres - Effritable / Souple Fibreux - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 8 (Réserve 1)	Revêtement de sol	Chape maigre	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW963581 n°1 - 1	P1	Ciment / Fibres - Effritable / Souple Fibreux - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 9 (Couloir 1)	Revêtement de sol	Chape maigre	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW963581 n°1 - 1	P1	Ciment / Fibres - Effritable / Souple Fibreux - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 10 (Bureau 4)	Revêtement de sol	Chape maigre	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW963581 n°1 - 1	P1	Ciment / Fibres - Effritable / Souple Fibreux - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 11 (Réserve 2)	Revêtement de sol	Chape maigre	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW963581 n°1 - 1	P1	Ciment / Fibres - Effritable / Souple Fibreux - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Cabinet médical	Vol 15 (Bureau 5)	Revêtement de sol	Chape maigre	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW 96358 1 n°1 - 1	P1	Ciment / Fibres - Effritable / Souple Fibreux - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 16 (Couloir 2)	Revêtement de sol	Chape maigre	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW 96358 1 n°1 - 1	P1	Ciment / Fibres - Effritable / Souple Fibreux - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 18 (L.t 1)	Revêtement de sol	Chape maigre	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW 96358 1 n°1 - 1	P1	Ciment / Fibres - Effritable / Souple Fibreux - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 20 (W.c 3)	Revêtement de sol	Chape maigre	S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW 96358 1 n°1 - 1	P1	Ciment / Fibres - Effritable / Souple Fibreux - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 19 (L.t 2)	Revêtement de sol	Chape maigre	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW 96358 1 n°1 - 1	P1	Ciment / Fibres - Effritable / Souple Fibreux - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Cabinet médical	Vol 17 (W.c 2)	Revêtement de sol	Chape maigre	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW 96358 1 n°1 - 1	P1	Ciment / Fibres - Effritable / Souple Fibreux - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 12 (W.c 4)	Revêtement de sol	Chape maigre	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW 96358 1 n°1 - 1	P1	Ciment / Fibres - Effritable / Souple Fibreux - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 13 (W.c 1)	Revêtement de sol	Chape maigre	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW 96358 1 n°1 - 1	P1	Ciment / Fibres - Effritable / Souple Fibreux - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 14 (Chaufferie)	Revêtement de sol	Chape maigre	S138	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW 96358 1 n°1 - 1	P1	Ciment / Fibres - Effritable / Souple Fibreux - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Cabinet médical	Vol 1 (Salle d'attente 1) -	Revêtement de sol	Chape maigre	S1 - S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW 96358 1 n°1 - 1	P1	Ciment / Fibres - Effritable / Souple Fibreux - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
	Vol 3 (Bureau 1) - Vol 4			- S3 -							
	(Accueil 2) -			S4 - S5							
	Vol 5 (Bureau 2) - Vol 6			- S6 -							
	(Bureau 3) -			S7 - S8							
	Vol 7 (Salle d'attente 2) -			- S9 -							
	Vol 8 (Réserve 1) - Vol 9			S10 -							
	(Couloir 1) -			S12 -							
	Vol 10 (Bureau 4) - Vol 11			S13 -							
	(Réserve 2) -			S14 -							
	Vol 15 (Bureau 5) - Vol 16			S45 -							
	(Couloir 2) -			S15 -							
	Vol 18 (L.t 1) -			S46 -							
	Vol 20 (W.c 3) -			S47 -							
	Vol 19 (L.t 2) -			S48 -							
	Vol 17 (W.c 2) - Vol 12			S138							
	(W.c 4) - Vol 13 (W.c 1) -										
	Vol 14 (Chaufferie)										
Cabinet médical	Vol 2 (Accueil 1)	Revêtement de sol	Ragréage	P2	Réalisation d'un prélèvement		002EW 96358 1 n°2 - 1	P2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable Fibreux - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Cabinet médical	Vol 3 (Bureau 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW 96358 1 n°2 - 1	P2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable Fibreux - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 4 (Accueil 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW 96358 1 n°2 - 1	P2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable Fibreux - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 5 (Bureau 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW 96358 1 n°2 - 1	P2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable Fibreux - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 6 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Ragréage	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW 96358 1 n°2 - 1	P2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable Fibreux - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 7 (Salle d'attente 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW 96358 1 n°2 - 1	P2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable Fibreux - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Cabinet médical	Vol 8 (Réserve 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW 96358 1 n°2 - 1	P2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable Fibreux - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 9 (Couloir 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW 96358 1 n°2 - 1	P2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable Fibreux - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 10 (Bureau 4)	Revêtement de sol	Ragréage	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW 96358 1 n°2 - 1	P2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable Fibreux - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 11 (Réserve 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW 96358 1 n°2 - 1	P2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable Fibreux - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 15 (Bureau 5)	Revêtement de sol	Ragréage	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW 96358 1 n°2 - 1	P2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable Fibreux - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Cabinet médical	Vol 18 (L.t 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW963581 n°2 - 1	P2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable Fibreux - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 16 (Couloir 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW963581 n°2 - 1	P2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable Fibreux - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 19 (L.t 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW963581 n°2 - 1	P2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable Fibreux - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 1 (Salle d'attente 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW963581 n°2 - 1	P2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable Fibreux - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Cabinet médical	Vol 3 (Bureau 1) - Vol 4 (Accueil 2) -	Revêtement de sol	Ragréage	S16 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW 96358 1 n°2 - 1	P2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable Fibreux - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
	Vol 5 (Bureau 2) - Vol 6 (Bureau 3) -			S17 -							
	Vol 7 (Salle d'attente 2) -			S18 -							
	Vol 8 (Réserve 1) - Vol 9 (Couloir 1) -			S19 -							
	Vol 10 (Bureau 4) - Vol 11 (Réserve 2) -			S20 -							
	Vol 15 (Bureau 5) - Vol 18 (L.t 1) - Vol 16 (Couloir 2) -			S21 -							
	Vol 19 (L.t 2) -			S22 -							
	Vol 1 (Salle d'attente 1)			S23 -							
				S24 -							
				S26 -							
				S27 -							
				S28 -							
				S29 -							
				S30							
Cabinet médical	Vol 2 (Accueil 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P3	Réalisation d'un prélèvement		002EW 96358 1 n°3 - 1	P3	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable Fibreux - Marron / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Cabinet médical	Vol 3 (Bureau 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EW 96358 1 n°3 - 1	P3	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable Fibreux - Marron / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 4 (Accueil 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EW 96358 1 n°3 - 1	P3	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable Fibreux - Marron / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 5 (Bureau 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EW 96358 1 n°3 - 1	P3	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable Fibreux - Marron / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Cabinet médical	Vol 6 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EW 96358 1 n°3 - 1	P3	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable Fibreux - Marron / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 7 (Salle d'attente 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EW 96358 1 n°3 - 1	P3	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable Fibreux - Marron / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 8 (Réserve 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EW 96358 1 n°3 - 1	P3	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable Fibreux - Marron / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Cabinet médical	Vol 9 (Couloir 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EW 96358 1 n°3 - 1	P3	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable Fibreux - Marron / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 10 (Bureau 4)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EW 96358 1 n°3 - 1	P3	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable Fibreux - Marron / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 11 (Réserve 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EW 96358 1 n°3 - 1	P3	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable Fibreux - Marron / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Cabinet médical	Vol 15 (Bureau 5)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EW 96358 1 n°3 - 1	P3	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable Fibreux - Marron / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 18 (L.t 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EW 96358 1 n°3 - 1	P3	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable Fibreux - Marron / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 16 (Couloir 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EW 96358 1 n°3 - 1	P3	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable Fibreux - Marron / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Cabinet médical	Vol 16 (Couloir 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EW 96358 1 n°3 - 1	P3	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable Fibreux - Marron / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 1 (Salle d'attente 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EW 96358 1 n°3 - 1	P3	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable Fibreux - Marron / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Cabinet médical	Vol 3 (Bureau 1) - Vol 4 (Accueil 2) - Vol 5 (Bureau 2) - Vol 6 (Bureau 3) - Vol 7 (Salle d'attente 2) - Vol 8 (Réserve 1) - Vol 9 (Couloir 1) - Vol 10 (Bureau 4) - Vol 11 (Réserve 2) - Vol 15 (Bureau 5) - Vol 18 (L.t 1) - Vol 16 (Couloir 2) - Vol 1 (Salle d'attente 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S31 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EW	P3	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable Fibreux - Marron / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
				S32 -			96358				
				S33 -			1 n°3 -				
				S34 -			1				
				S35 -							
				S36 -							
				S37 -							
				S38 -							
				S39 -							
				S40 -							
				S41 -							
				S42 -							
				S43 -							
				S44							
Cabinet médical	Vol 20 (W.c 3)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P4	Réalisation d'un prélèvement		002EW 96358 1 n°4 - 1	P4	Colle / Mortier - Dur / Dur - Blanc / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 13 (W.c 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P6	Réalisation d'un prélèvement		002EW 96358 1 n°6 - 1	P6	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 12 (W.c 4)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 96358 1 n°6 - 1	P6	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Cabinet médical	Vol 17 (W.c 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW96358 1 n°6 - 1	P6	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 12 (W.c 4) - Vol 17 (W.c 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S49 - S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW96358 1 n°6 - 1	P6	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 13 (W.c 1)	Revêtement de sol	Ragréage	P7	Réalisation d'un prélèvement		002EW96358 1 n°7 - 1	P7	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 12 (W.c 4)	Revêtement de sol	Ragréage	S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW96358 1 n°7 - 1	P7	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 17 (W.c 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW96358 1 n°7 - 1	P7	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 12 (W.c 4) - Vol 17 (W.c 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S50 - S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW96358 1 n°7 - 1	P7	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Cabinet médical	Vol 13 (W.c 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P8	Réalisation d'un prélèvement		002EW 96358 1 n°8 - 1	P8	Revêtement / Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Souple / Effritable / Effritable - Marron / Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 12 (W.c 4)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EW 96358 1 n°8 - 1	P8	Revêtement / Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Souple / Effritable / Effritable - Marron / Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Cabinet médical	Vol 17 (W.c 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EW 96358 1 n°8 - 1	P8	Revêtement / Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Souple / Effritable / Effritable - Marron / Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Cabinet médical	Vol 12 (W.c 4) - Vol 17 (W.c 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S51 - S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EW 96358 1 n°8 - 1	P8	Revêtement / Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Souple / Effritable / Effritable - Marron / Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 21 (Façade 1)	Revêtement de sol	Nez de marche	P31	Réalisation d'un prélèvement		002EW 96358 1 n°31 - 1	P31	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 22 (Façade 2)	Revêtement de sol	Béton désactivé	P39	Réalisation d'un prélèvement		002EW 96358 1 n°39 - 1	P39	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 23 (Façade 3)	Revêtement de sol	Béton désactivé	S148	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002EW 96358 1 n°39 - 1	P39	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Cabinet médical	Vol 20 (W.c 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P5	Réalisation d'un prélèvement		002EW 96358 1 n°5 - 1	P5	Colle - Dur Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Cabinet médical	Vol 6 (Bureau 3)	Revêtement de mur	Plinthe PVC	S65	Réalisation d'un sondage		S65 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Cabinet médical	Vol 13 (W.c 1)	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	P21	Réalisation d'un prélèvement		002EW 96358 1 n°21 - 1	P21	Peinture / Enduit / Fibres-ciment - Effritable / Effritable / Dur Fibreux - Multicolore / Beige / Gris	Positif	Présence sur analyse

ANNEXE : MESURAGE DES ZONES AMIANTÉES

Les mesurages contenus dans le tableau suivant sont donnés a titre indicatifs et doivent impérativement faire l'objet d'un contrôle par les intervenants et ne peut en aucun cas être utilisé comme quantitatif pour chiffrage.

Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
Cabinet médical							
P21	Conduit fluide non identifié	Peinture / Enduit / Fibres-ciment - Effritable / Effritable / Dur Fibreux - Multicolore / Beige / Gris	Vol 13 (W.c 1)	1,03 m		,07 m²	1 unité(s)


ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	 Cabinet médical	Cabinet médical - Plan de repérage - Actions menées
	 Cabinet médical	Cabinet médical - MPCA Toutes catégories confondues
	 Cabinet médical	Cabinet médical - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	 Façades	Façades - Plan de repérage - Actions menées


CABINET MÉDICAL - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW963581


Légende




Localisation dun prélèvement positif



Localisation dun prélèvement négatif



Localisation dun sondage négatif

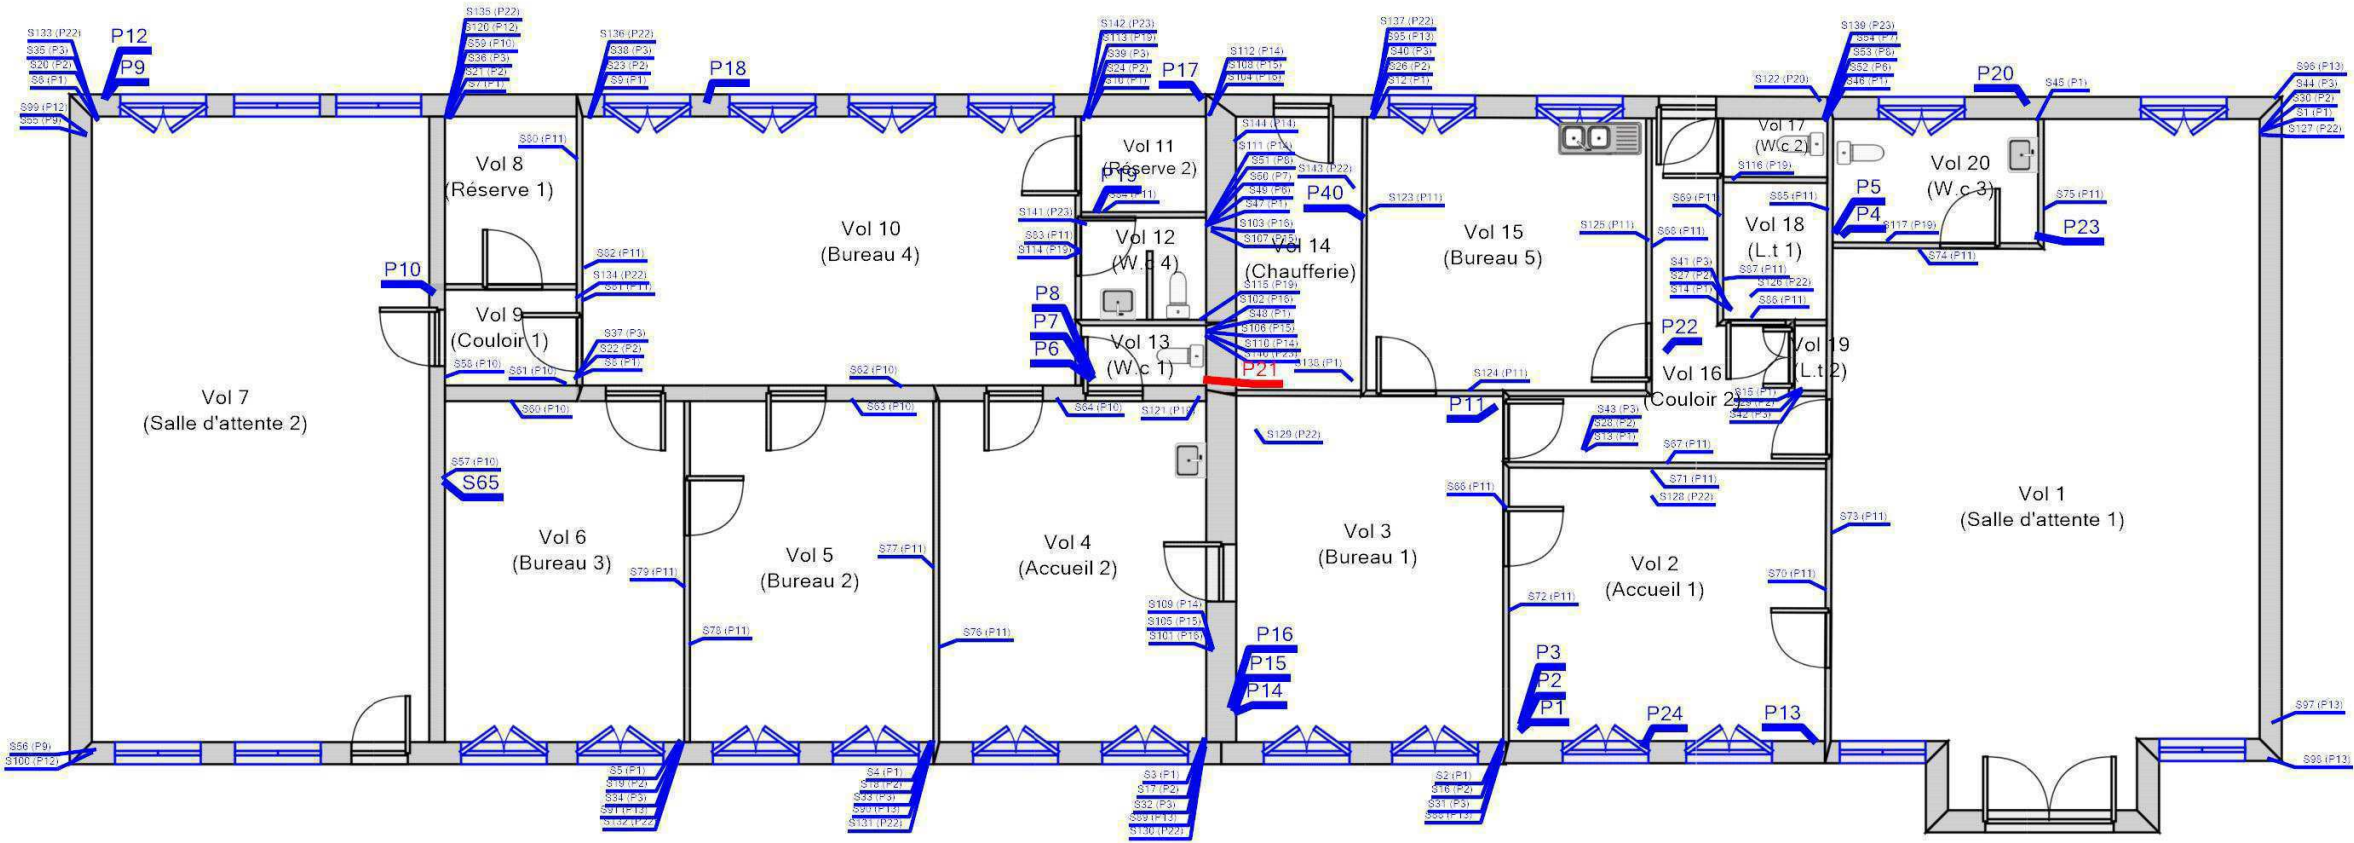

Adresse du bien

12 RUE DU MARECHAL LECLERC
62410 WINGLES

Désignation

CABINET MEDICAL

Date intervention

23/10/2025


Technicien intervenant

VERQUIN OCEANE

Légende



P21 : Conduit en fibres-ciment

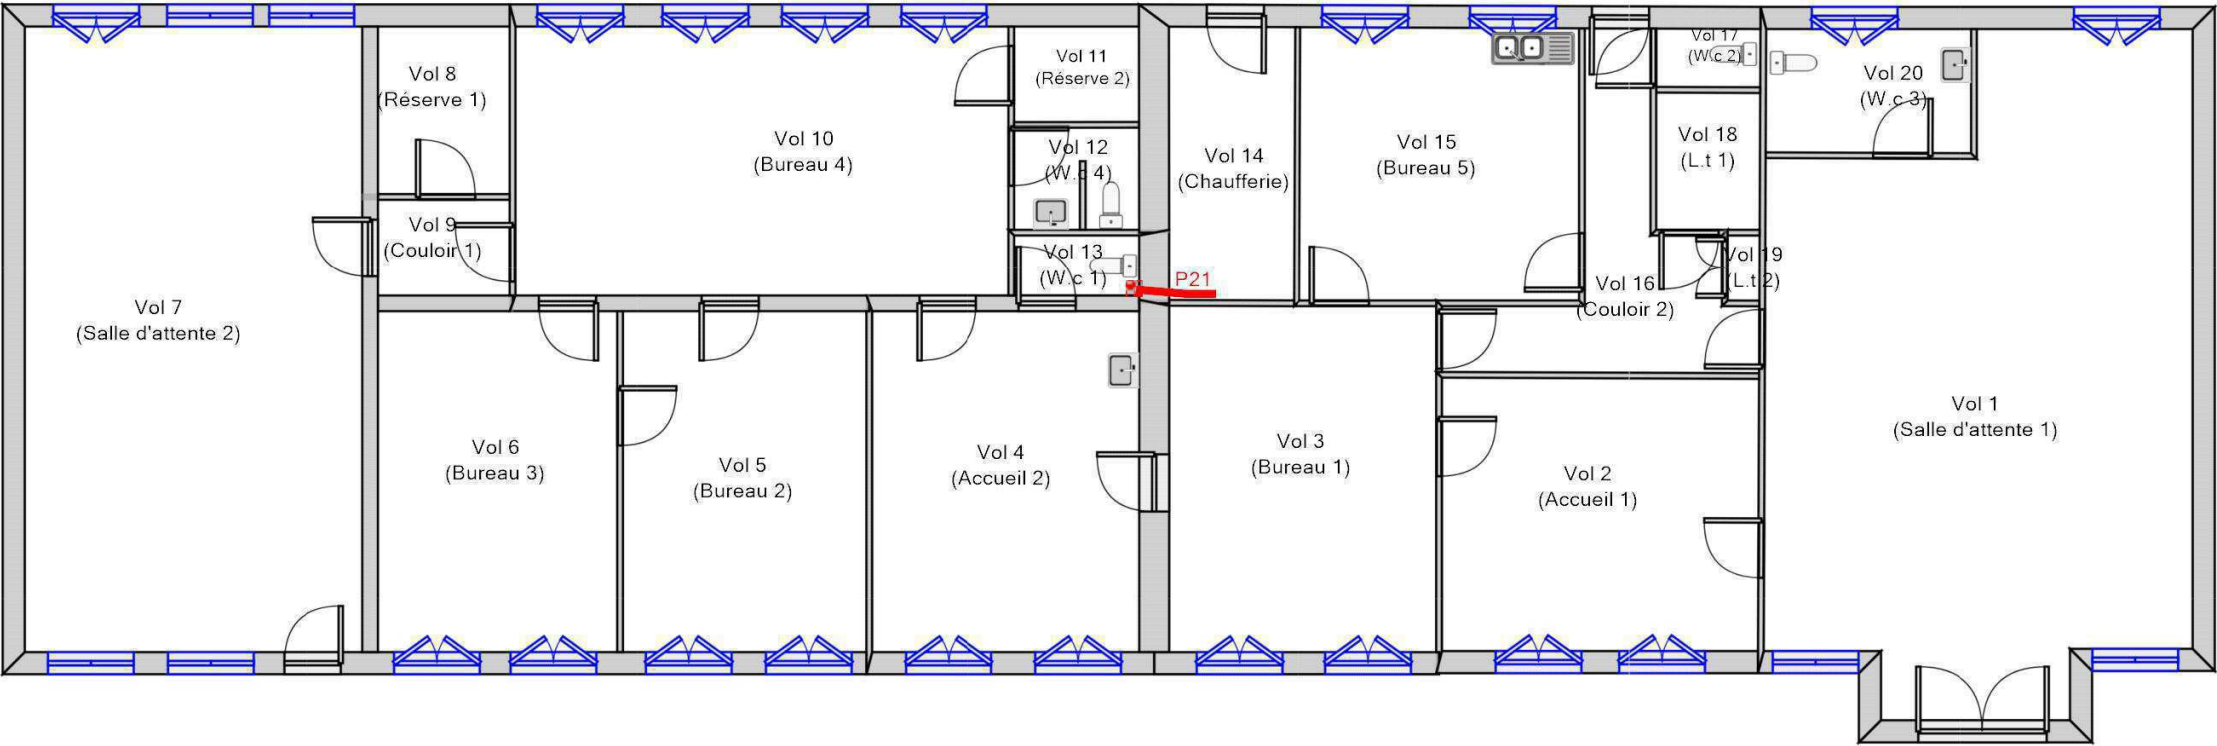

Adresse du bien

12 RUE DU MARECHAL LECLERC
62410 WINGLES

Désignation

CABINET MEDICAL

Date intervention

23/10/2025


Technicien intervenant

VERQUIN OCEANE

Légende



P21 : Conduit en fibres-ciment

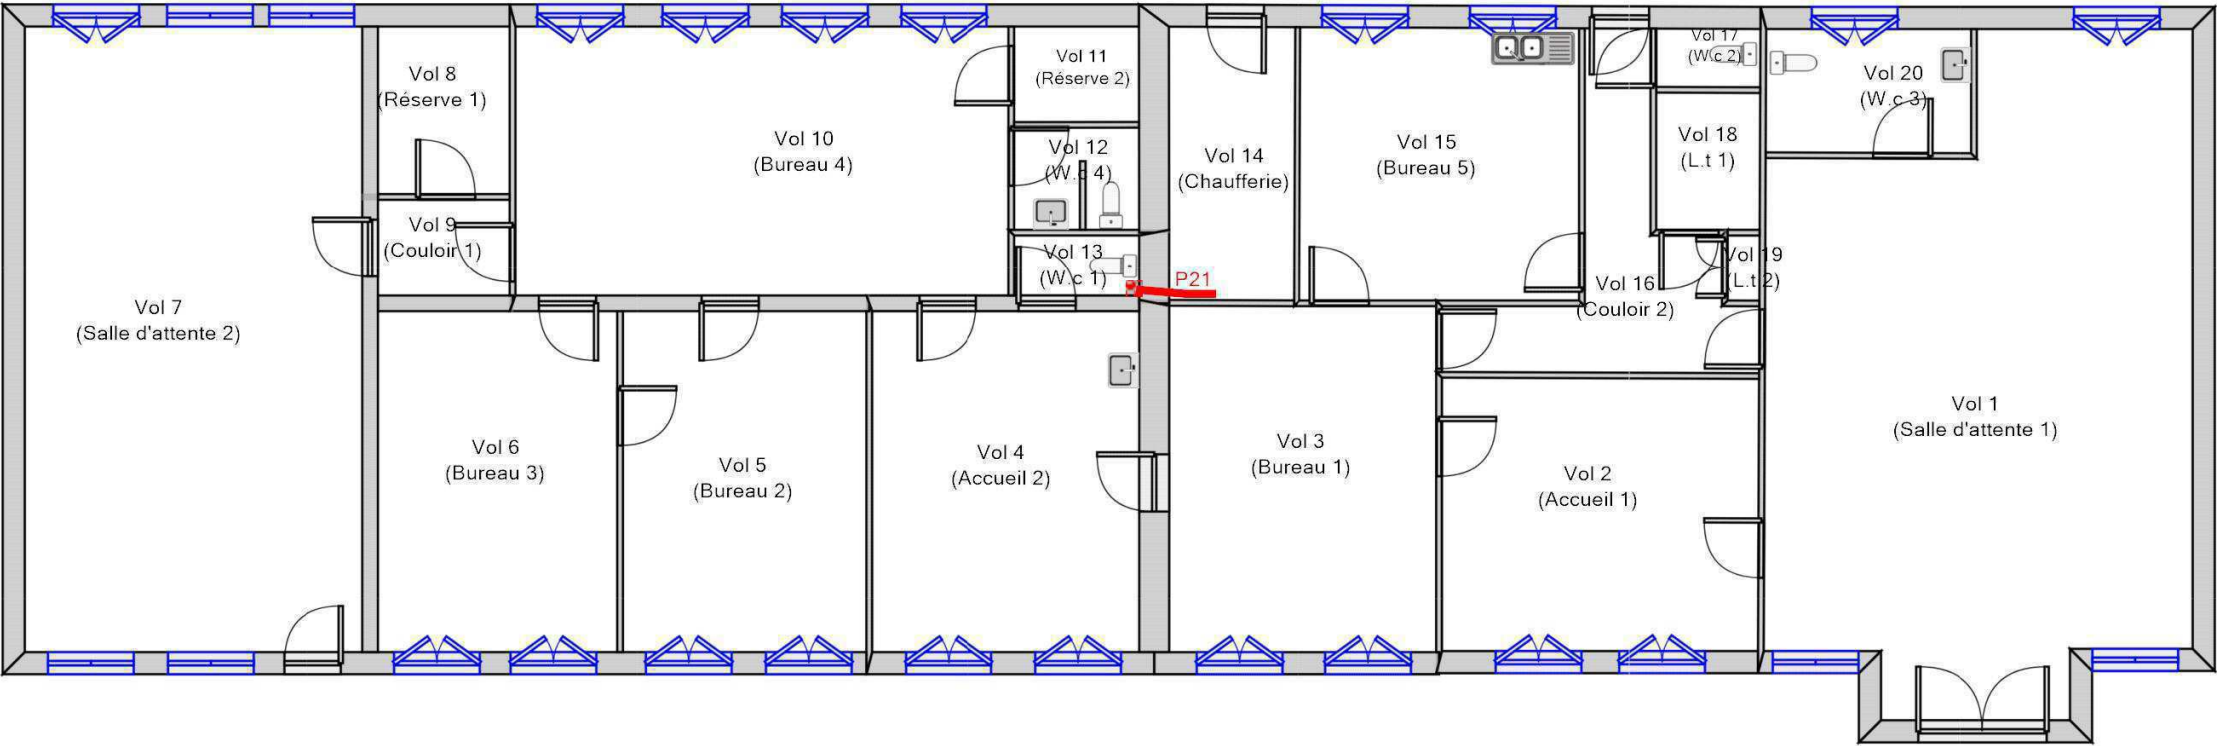

Adresse du bien

12 RUE DU MARECHAL LECLERC
62410 WINGLES

Désignation

CABINET MEDICAL

Date intervention

23/10/2025

Technicien intervenant

VERQUIN OCEANE

FACADES - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW963581

Légende

P

Localisation d'un prélèvement négatif

3

Localisation d'un sondage négatif



Adresse du bien

12 RUE DU MARECHAL LECLER
62410 WINGLES

Désignation

CABINET MEDICA

Date interventio

23/10/20:

Techniciens intervenant

VERQUIN OCEAN

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002EW963581 n°1 - 1 (P1)	Cabinet médical - Vol 2 (Accueil 1)	Prélèvement négatif
002EW963581 n°21 - 1 (P21)	Cabinet médical - Vol 13 (W.c 1)	Prélèvement positif
002EW963581 n°22 - 1 (P22)	Cabinet médical - Vol 16 (Couloir 2)	Prélèvement négatif
002EW963581 n°23 - 1 (P23)	Cabinet médical - Vol 20 (W.c 3)	Prélèvement négatif
002EW963581 n°24 - 2 (P24)	Cabinet médical - Vol 2 (Accueil 1)	Prélèvement négatif
002EW963581 n°40 - 1 (P40)	Cabinet médical - Vol 14 (Chaufferie)	Prélèvement négatif
002EW963581 n°2 - 1 (P2)	Cabinet médical - Vol 2 (Accueil 1)	Prélèvement négatif
002EW963581 n°3 - 1 (P3)	Cabinet médical - Vol 2 (Accueil 1)	Prélèvement négatif
002EW963581 n°4 - 1 (P4)	Cabinet médical - Vol 20 (W.c 3)	Prélèvement négatif
002EW963581 n°5 - 1 (P5)	Cabinet médical - Vol 20 (W.c 3)	Prélèvement négatif
002EW963581 n°6 - 1 (P6)	Cabinet médical - Vol 13 (W.c 1)	Prélèvement négatif
002EW963581 n°7 - 1 (P7)	Cabinet médical - Vol 13 (W.c 1)	Prélèvement négatif
002EW963581 n°8 - 1 (P8)	Cabinet médical - Vol 13 (W.c 1)	Prélèvement négatif
002EW963581 n°9 - 1 (P9)	Cabinet médical - Vol 7 (Salle d'attente 2)	Prélèvement négatif
002EW963581 n°10 - 1 (P10)	Cabinet médical - Vol 7 (Salle d'attente 2)	Prélèvement négatif
002EW963581 n°11 - 1 (P11)	Cabinet médical - Vol 3 (Bureau 1)	Prélèvement négatif
002EW963581 n°12 - 1 (P12)	Cabinet médical - Vol 7 (Salle d'attente 2)	Prélèvement négatif
002EW963581 n°13 - 1 (P13)	Cabinet médical - Vol 2 (Accueil 1)	Prélèvement négatif
002EW963581 n°14 - 1 (P14)	Cabinet médical - Vol 3 (Bureau 1)	Prélèvement négatif
002EW963581 n°15 - 1 (P15)	Cabinet médical - Vol 3 (Bureau 1)	Prélèvement négatif
002EW963581 n°16 - 1 (P16)	Cabinet médical - Vol 3 (Bureau 1)	Prélèvement négatif
002EW963581 n°17 - 1 (P17)	Cabinet médical - Vol 11 (Réserve 2)	Prélèvement négatif
002EW963581 n°18 - 1 (P18)	Cabinet médical - Vol 10 (Bureau 4)	Prélèvement négatif
002EW963581 n°19 - 1 (P19)	Cabinet médical - Vol 11 (Réserve 2)	Prélèvement négatif
002EW963581 n°20 - 1 (P20)	Cabinet médical - Vol 20 (W.c 3)	Prélèvement négatif
S65 - 1 (S65)	Cabinet médical - Vol 6 (Bureau 3)	Absence : pas d'amiante par nature
002EW963581 n°26 - 1 (P26)	Façades - Vol 21 (Façade 1)	Prélèvement négatif

002EW963581 n°27 - 1 (P27)	Façades - Vol 21 (Façade 1)	Prélèvement négatif
002EW963581 n°28 - 1 (P28)	Façades - Vol 21 (Façade 1)	Prélèvement négatif
002EW963581 n°29 - 1 (P29)	Façades - Vol 21 (Façade 1)	Prélèvement négatif
002EW963581 n°30 - 1 (P30)	Façades - Vol 21 (Façade 1)	Prélèvement négatif
002EW963581 n°31 - 1 (P31)	Façades - Vol 21 (Façade 1)	Prélèvement négatif
002EW963581 n°32 - 1 (P32)	Façades - Vol 21 (Façade 1)	Prélèvement négatif
002EW963581 n°34 - 1 (P34)	Façades - Vol 22 (Façade 2)	Prélèvement négatif
002EW963581 n°35 - 1 (P35)	Façades - Vol 23 (Façade 3)	Prélèvement négatif
002EW963581 n°36 - 1 (P36)	Façades - Vol 23 (Façade 3)	Prélèvement négatif
002EW963581 n°37 - 1 (P37)	Façades - Vol 23 (Façade 3)	Prélèvement négatif
002EW963581 n°38 - 1 (P38)	Façades - Vol 23 (Façade 3)	Prélèvement négatif
002EW963581 n°39 - 1 (P39)	Façades - Vol 22 (Façade 2)	Prélèvement négatif
002EW963581 n°33 - 1 (P33)	Façades - Vol 21 (Façade 1)	Prélèvement négatif
002EW963581 n°25 - 2 (P25)	Façades - Vol 21 (Façade 1)	Prélèvement négatif



002EW963581 n°1 - 1 (P1) - Cabinet médical - Vol 2
(Accueil 1)



002EW963581 n°21 - 1 (P21) - Cabinet médical - Vol 13 (W.c 1)



002EW963581 n°22 - 1 (P22) - Cabinet médical - Vol 16
(Couloir 2)



002EW963581 n°23 - 1 (P23) - Cabinet médical - Vol 20 (W.c 3)



002EW963581 n°26 - 1 (P26) - Façades - Vol 21
(Façade 1)



002EW963581 n°27 - 1 (P27) - Façades - Vol 21
(Façade 1)



002EW963581 n°28 - 1 (P28) - Façades - Vol 21
(Façade 1)



002EW963581 n°29 - 1 (P29) - Façades - Vol 21
(Façade 1)



002EW963581 n°30 - 1 (P30) - Façades - Vol 21
(Façade 1)



002EW963581 n°31 - 1 (P31) - Façades - Vol 21
(Façade 1)



002EW963581 n°32 - 1 (P32) - Façades - Vol 21
(Façade 1)



002EW963581 n°34 - 1 (P34) - Façades - Vol 22
(Façade 2)



002EW963581 n°35 - 1 (P35) - Façades - Vol 23
(Façade 3)



002EW963581 n°36 - 1 (P36) - Façades - Vol 23
(Façade 3)



002EW963581 n°37 - 1 (P37) - Façades - Vol 23
(Façade 3)



002EW963581 n°38 - 1 (P38) - Façades - Vol 23
(Façade 3)



002EW963581 n°39 - 1 (P39) - Façades - Vol 22
(Façade 2)



002EW963581 n°24 - 2 (P24) - Cabinet médical - Vol 2
(Accueil 1)



002EW963581 n°33 - 1 (P33) - Façades - Vol 21
(Façade 1)



002EW963581 n°40 - 1 (P40) - Cabinet médical - Vol
14 (Chaufferie)



002EW963581 n°25 - 2 (P25) - Façades - Vol 21
(Façade 1)



002EW963581 n°2 - 1 (P2) - Cabinet médical - Vol 2
(Accueil 1)




002EW963581 n°3 - 1 (P3) - Cabinet médical - Vol 2
(Accueil 1)



002EW963581 n°4 - 1 (P4) - Cabinet médical - Vol 20
(W.c 3)



002EW963581 n°5 - 1 (P5) - Cabinet médical - Vol 20
(W.c 3)

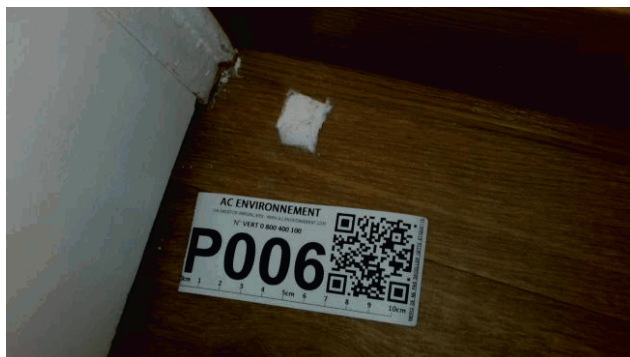

002EW963581 n°6 - 1 (P6) - Cabinet médical - Vol 13
(W.c 1)



002EW963581 n°7 - 1 (P7) - Cabinet médical - Vol 13
(W.c 1)



002EW963581 n°8 - 1 (P8) - Cabinet médical - Vol 13
(W.c 1)



002EW963581 n°9 - 1 (P9) - Cabinet médical - Vol 7
(Salle d'attente 2)



002EW963581 n°10 - 1 (P10) - Cabinet médical - Vol 7
(Salle d'attente 2)



002EW963581 n°11 - 1 (P11) - Cabinet médical - Vol 3
(Bureau 1)



002EW963581 n°12 - 1 (P12) - Cabinet médical - Vol 7
(Salle d'attente 2)



002EW963581 n°13 - 1 (P13) - Cabinet médical - Vol 2
(Accueil 1)



002EW963581 n°14 - 1 (P14) - Cabinet médical - Vol 3
(Bureau 1)



002EW963581 n°15 - 1 (P15) - Cabinet médical - Vol 3
(Bureau 1)



002EW963581 n°16 - 1 (P16) - Cabinet médical - Vol 3
(Bureau 1)



002EW963581 n°17 - 1 (P17) - Cabinet médical - Vol 11
(Réserve 2)



002EW963581 n°18 - 1 (P18) - Cabinet médical - Vol
10 (Bureau 4)



002EW963581 n°19 - 1 (P19) - Cabinet médical - Vol 11
(Réserve 2)



002EW963581 n°20 - 1 (P20) - Cabinet médical - Vol
20 (W.c 3)



S65 - 1 (S65) - Cabinet médical - Vol 6 (Bureau 3)

ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif Amiante

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment / Fibres - Effritable / Souple Fibreux - Gris / Blanc	Cabinet médical - Vol 2 (Accueil 1)	
P2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable Fibreux - Beige / Gris	Cabinet médical - Vol 2 (Accueil 1)	
P3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable Fibreux - Marron / Jaune / Gris	Cabinet médical - Vol 2 (Accueil 1)	
P4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Mortier - Dur / Dur - Blanc / Rose	Cabinet médical - Vol 20 (W.c 3)	
P5	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur Fibreux - Blanc	Cabinet médical - Vol 20 (W.c 3)	
P6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris	Cabinet médical - Vol 13 (W.c 1)	
P7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Cabinet médical - Vol 13 (W.c 1)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Souple / Effritable / Effritable - Marron / Jaune / Gris / Blanc	Cabinet médical - Vol 13 (W.c 1)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Murs périphérique	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Gris	Cabinet médical - Vol 7 (Salle d'attente 2)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Murs intérieur	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Gris	Cabinet médical - Vol 7 (Salle d'attente 2)	
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit / Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Cabinet médical - Vol 3 (Bureau 1)	
P12	Parois verticales intérieures et enduits	Murs périphérique	Peinture / Fibres / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Cabinet médical - Vol 7 (Salle d'attente 2)	
P13	Parois verticales intérieures et enduits	Murs périphérique	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Cabinet médical - Vol 2 (Accueil 1)	
P14	Parois verticales intérieures et enduits	Murs intérieur	Ciment / Ciment - Dur / Effritable - Blanc / Gris	Cabinet médical - Vol 3 (Bureau 1)	

P15	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Rouge	Cabinet médical - Vol 3 (Bureau 1)
P16	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Cabinet médical - Vol 3 (Bureau 1)
P17	Parois verticales intérieures et enduits	Murs périphérique	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc	Cabinet médical - Vol 11 (Réserve 2)
P18	Parois verticales intérieures et enduits	Murs périphérique	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Violet / Blanc	Cabinet médical - Vol 10 (Bureau 4)
P19	Parois verticales intérieures et enduits	Murs intérieur	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc	Cabinet médical - Vol 11 (Réserve 2)
P20	Parois verticales intérieures et enduits	Murs périphérique	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Cabinet médical - Vol 20 (W.c 3)
P21	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Peinture / Enduit / Fibres-ciment - Effritable / Effritable / Dur Fibreux - Multicolore / Beige / Gris	Cabinet médical - Vol 13 (W.c 1)
P22	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Fibreux Souple / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Cabinet médical - Vol 16 (Couloir 2)
P23	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Fibreux Souple / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Cabinet médical - Vol 20 (W.c 3)
P24	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Blanc Gris / Beige	Cabinet médical - Vol 2 (Accueil 1)
P25	Façades	Soubassement	Peinture / Enduit / Ciment / Mortier - Effritable / Effritable / Dur / Dur - Beige / Beige / Gris / Gris	Façades - Vol 21 (Façade 1)
P26	Façades	Murs	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Beige / Beige / Gris	Façades - Vol 21 (Façade 1)

P27	Façades	Appui de fenêtre	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Gris	Façades - Vol 21 (Façade 1)
P28	Façades	Murs	Peinture / Enduit / Mortier / Ciment - Effritable / Effritable / Dur / Effritable - Beige / Beige / Gris / Gris	Façades - Vol 21 (Façade 1)
P29	Façades	Murs	Ciment - Effritable - Gris	Façades - Vol 21 (Façade 1)
P30	Façades	Murs	Peinture / Matériau / Ciment / Mortier - Effritable / Effritable / Dur / Dur - Beige / Marron / Gris / Gris	Façades - Vol 21 (Façade 1)
P31	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Dur - Gris	Façades - Vol 21 (Façade 1)
P32	Façades	Casquette	Peinture / Matériau / Ciment - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Marron / Gris	Façades - Vol 21 (Façade 1)
P33	Façades	Menuiseries	Joint / Peinture / Matériau - Souple / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Gris	Façades - Vol 21 (Façade 1)
P34	Façades	Murs	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Façades - Vol 22 (Façade 2)
P35	Façades	Soubassement	Peinture / Ciment / Mortier - Effritable / Dur / Dur - Blanc / Gris / Gris	Façades - Vol 23 (Façade 3)
P36	Façades	Murs	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Façades - Vol 23 (Façade 3)
P37	Façades	Appui de fenêtre	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Façades - Vol 23 (Façade 3)
P38	Façades	Murs	Ciment - Effritable - Gris	Façades - Vol 23 (Façade 3)
P39	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Béton - Dur - Gris	Façades - Vol 22 (Façade 2)
P40	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment - Effritable - Gris	Cabinet médical - Vol 14 (Chaufferie)



CHANTIER	COORDONNÉES DESTINATAIRE
Référence Adresse C022025331793 Commande : 002EW963581 Affaire : CABINET MEDICAL 12 RUE DU MARECHAL LECLERC 62410 WINGLES	AC Environnement 64, rue Clément Ader 42153 RIORGES

Riorges, le 06/11/2025

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS022025331793
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	ITGA Analytics Riorges
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques <i>La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)</i> Parties utiles de la norme NF X 43-050 :Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET)
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002EW963581_001

Référence labo	42PM02681482	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OCEANE VERQUIN	Date d'analyse	05/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre		
Zone de prélèvement	CABINET MEDICAL - Vol 2 (Accueil 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique			Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	1	ELF	Non détecté
	2	Fibres Souple Fibreux Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
-------------------------------	--

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS022025331793
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EW963581_002

Référence labo	42PM02681483	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OCEANE VERQUIN	Date d'analyse	05/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CABINET MEDICAL - Vol 2 (Accueil 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Beige	-	-	-	Acétone	1	1	ELF	Non détecté
	2	Ragréage Effritable Fibreux Gris	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW963581_003

Référence labo	42PM02681484	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OCEANE VERQUIN	Date d'analyse	05/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CABINET MEDICAL - Vol 2 (Accueil 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Marron	-	-	-	Acétone	1	1	ELF	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
	3	Ragréage Effrifiable Fibreux Gris	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW963581_004

Référence labo	42PM02681485	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OCEANE VERQUIN	Date d'analyse	05/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	CABINET MEDICAL - Vol 20 (W.c 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat		
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb.de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique		Nb.de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone		1	1	ELF	Non détecté
	2	Mortier Dur Rose	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET						

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Carrelage Dur Blanc

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS022025331793

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EW963581_005

Référence labo	42PM02681486	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OCEANE VERQUIN	Date d'analyse	05/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CABINET MEDICAL - Vol 20 (W.c 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Colle Dur Fibreux Blanc	-	-	Acétone	1	1	ELF	Non détecté	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EW963581_006

Référence labo	42PM02681487	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OCEANE VERQUIN	Date d'analyse	05/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	CABINET MEDICAL - Vol 13 (W.c 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique		Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	Acétone		1	1	ELF	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EW963581_007

Référence labo	42PM02681488	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OCEANE VERQUIN	Date d'analyse	05/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CABINET MEDICAL - Vol 13 (W.c 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	Acétone	1	1	ELF	Non détecté	
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS022025331793

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EW963581_008

Référence labo	42PM02681489	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OCEANE VERQUIN	Date d'analyse	05/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CABINET MEDICAL - Vol 13 (W.c 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Marron	-	-	Acétone	1	1	Non détecté	
	2	Colle Souple Jaune	-	-					
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-					
	4	Matériau Effritable Blanc	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Matériau / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW963581_009

Référence labo	42PM02681490	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OCEANE VERQUIN	Date d'analyse	05/11/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs périphérique - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CABINET MEDICAL - Vol 7 (Salle d'attente 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP	MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	Acétone	1	1	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-				
	3	Ciment Effritable Gris	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS022025331793

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EW963581_010

Référence labo	42PM02681491	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OCEANE VERQUIN	Date d'analyse	05/11/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs intérieur - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CABINET MEDICAL - Vol 7 (Salle d'attente 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	1	1	ELF	Non détecté	
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW963581_011

Référence labo	42PM02681492	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OCEANE VERQUIN	Date d'analyse	05/11/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CABINET MEDICAL - Vol 3 (Bureau 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP	MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	1	1	ELF	Non détecté
	2	Peinture Effritable Beige	-	-	-				
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET				

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW963581_012

Référence labo	42PM02681493	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OCEANE VERQUIN	Date d'analyse	05/11/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs périphérique - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CABINET MEDICAL - Vol 7 (Salle d'attente 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP	MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	Acétone	1	1	Non détecté
	2	Fibres Souple Fibreux Blanc	-	-		-	-	
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-		-	-	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS022025331793

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EW963581_013

Référence labo	42PM02681494	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OCEANE VERQUIN	Date d'analyse	05/11/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs périphérique - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	CABINET MEDICAL - Vol 2 (Accueil 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	Acétone	1	1	Non détecté	
	2	Plâtre Effrifiable Blanc	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW963581_014

Référence labo	42PM02681495	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OCEANE VERQUIN	Date d'analyse	05/11/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs intérieur - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CABINET MEDICAL - Vol 3 (Bureau 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP	MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**) Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**) Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Ciment Dur Blanc	- - -	Acétone	1 1	ELF	Non détecté
	2	Ciment Effritable Gris	- - -				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW963581_015

Référence labo	42PM02681496	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OCEANE VERQUIN	Date d'analyse	05/11/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Joint de scellement		
Zone de prélèvement	CABINET MEDICAL - Vol 3 (Bureau 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat		
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées (**)	Analyste		Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées (**)	Analyste		Présence d'amiante	
1	1	Matériau Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	ELF	Non détecté	
	2	Matériau Effritable Rouge	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS022025331793
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EW963581_016

Référence labo	42PM02681497	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OCEANE VERQUIN	Date d'analyse	05/11/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	CABINET MEDICAL - Vol 3 (Bureau 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	ELF
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-				
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW963581_017

Référence labo	42PM02681498	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OCEANE VERQUIN	Date d'analyse	05/11/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs périphérique - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CABINET MEDICAL - Vol 11 (Réserve 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	1	ELF
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW963581_018

Référence labo	42PM02681499	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OCEANE VERQUIN	Date d'analyse	05/11/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs périphérique - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CABINET MEDICAL - Vol 10 (Bureau 4)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Violet	-	-	-	Acétone	1	1	ELF
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS022025331793

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES AMIANTE

Référence échantillon : 002EW963581_019

Référence labo	42PM02681500	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OCEANE VERQUIN	Date d'analyse	05/11/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs intérieur - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CABINET MEDICAL - Vol 11 (Réserve 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	1	ELF	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW963581_020

Référence labo	42PM02681501	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OCEANE VERQUIN	Date d'analyse	05/11/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs périphérique - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	CABINET MEDICAL - Vol 20 (W.c 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat			
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique			Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-	Acétone			1	1	ELF	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-							
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET						

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW963581_021

Référence labo	42PM02681502	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OCEANE VERQUIN	Date d'analyse	05/11/2025
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Conduit en fibres-ciment		
Zone de prélèvement	CABINET MEDICAL - Vol 13 (W.c 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat			
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique			Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	-			-	-	-	-
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-	-			-	-	-	-
1	3	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	2	2	PCR	-			-	-	-	Chrysotile Riébeckite-amiante (Crocidolite)
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			0 MET						

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS022025331793
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EW963581_022

Référence labo	42PM02681503	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OCEANE VERQUIN	Date d'analyse	05/11/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Panneaux vissés		
Zone de prélèvement	CABINET MEDICAL - Vol 16 (Couloir 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat		
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique		Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone		1	1	AJV	Non détecté ●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Carton Fibreux Souple Marron	-	-	-						
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET						

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW963581_023

Référence labo	42PM02681504	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OCEANE VERQUIN	Date d'analyse	05/11/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Panneaux vissés		
Zone de prélèvement	CABINET MEDICAL - Vol 20 (W.c 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat		
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées (**)	Analyste	Attaque chimique		Nb de préparations	Grilles explorées (**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone		1	1	AJV	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Carton Fibreux Souple Marron	-	-	-						
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET						

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW963581_024

Référence labo	42PM02681505	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OCEANE VERQUIN	Date d'analyse	05/11/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	CABINET MEDICAL - Vol 2 (Accueil 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat		
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique		Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc Gris	-	-	-	Acétone		1	1	AJV	Non détecté
	2	Mastic Effritable Beige	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET						

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS022025331793

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EW963581_025

Référence labo	42PM02681506	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OCEANE VERQUIN	Date d'analyse	05/11/2025
Type de prélèvement	Façades - Soubassement - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	CABINET MEDICAL - Vol 21 (Façade 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat		
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique		Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone		1	1	AJV	Non détecté
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-						
	3	Ciment Dur Gris	-	-	-						
	4	Mortier Dur Gris	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET						

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW963581_026

Référence labo	42PM02681507	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OCEANE VERQUIN	Date d'analyse	05/11/2025
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	CABINET MEDICAL - Vol 21 (Façade 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées (**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées (**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	1	AJV	Non détecté ●
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-					
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW963581_027

Référence labo	42PM02681508	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OCEANE VERQUIN	Date d'analyse	05/11/2025
Type de prélèvement	Façades - Appui de fenêtre - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CABINET MEDICAL - Vol 21 (Façade 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	1	AJV	Non détecté ●
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-					
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS022025331793
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EW963581_028

Référence labo	42PM02681509	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OCEANE VERQUIN	Date d'analyse	05/11/2025
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	CABINET MEDICAL - Vol 21 (Façade 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	1	AJV
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-				
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-				
	4	Ciment Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW963581_029

Référence labo	42PM02681510	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OCEANE VERQUIN	Date d'analyse	05/11/2025
Type de prélèvement	Façades - Murs - Joint de scellement		
Zone de prélèvement	CABINET MEDICAL - Vol 21 (Façade 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Ciment Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	1	AJV
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW963581_030

Référence labo	42PM02681511	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OCEANE VERQUIN	Date d'analyse	05/11/2025
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	CABINET MEDICAL - Vol 21 (Façade 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	1	AJV
	2	Matériau Effritable Marron	-	-	-				
	3	Ciment Dur Gris	-	-	-				
	4	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS022025331793
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EW963581_031

Référence labo	42PM02681512	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OCEANE VERQUIN	Date d'analyse	05/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Nez de marche		
Zone de prélèvement	CABINET MEDICAL - Vol 21 (Façade 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET			Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	Acétone	1	1	AJV	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET				

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EW963581_032

Référence labo	42PM02681513	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OCEANE VERQUIN	Date d'analyse	05/11/2025
Type de prélèvement	Façades - Casquette - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	CABINET MEDICAL - Vol 21 (Façade 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	1	1	AJV	Non détecté	
	2	Matériau Effritable Marron	-	-	-					
	3	Ciment Dur Gris	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW963581_033

Référence labo	42PM02681514	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OCEANE VERQUIN	Date d'analyse	05/11/2025
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Joint d'étanchéité		
Zone de prélèvement	CABINET MEDICAL - Vol 21 (Façade 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique			Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Joint Souple Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	AJV	Non détecté
	2	Peinture Effritable Beige	-	-	-					
	3	Matériau Effritable Gris	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS022025331793

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EW963581_034

Référence labo	42PM02681515	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OCEANE VERQUIN	Date d'analyse	05/11/2025
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	CABINET MEDICAL - Vol 22 (Façade 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Enduit Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	1	AJV
	2	Ciment Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW963581_035

Référence labo	42PM02681516	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OCEANE VERQUIN	Date d'analyse	05/11/2025
Type de prélèvement	Façades - Soubassement - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	CABINET MEDICAL - Vol 23 (Façade 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	AJV
	2	Ciment Dur Gris	-	-	-				
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW963581_036

Référence labo	42PM02681517	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OCEANE VERQUIN	Date d'analyse	05/11/2025
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	CABINET MEDICAL - Vol 23 (Façade 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Enduit Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	1	AJV
	2	Ciment Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS022025331793
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EW963581_037

Référence labo	42PM02681518	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OCEANE VERQUIN	Date d'analyse	05/11/2025
Type de prélèvement	Façades - Appui de fenêtre - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CABINET MEDICAL - Vol 23 (Façade 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat			
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique			Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone			1	1	AJV	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-							
	3	Ciment Dur Gris	-	-	-							
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET							

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW963581_038

Référence labo	42PM02681519	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OCEANE VERQUIN	Date d'analyse	05/11/2025
Type de prélèvement	Façades - Murs - Joint de scellement		
Zone de prélèvement	CABINET MEDICAL - Vol 23 (Façade 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET			Résultat		
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	1	AJV	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EW963581_039

Référence labo	42PM02681520	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OCEANE VERQUIN	Date d'analyse	05/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Béton désactivé		
Zone de prélèvement	CABINET MEDICAL - Vol 22 (Façade 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET			Résultat		
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Béton Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	AJV	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse RAS

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS022025331793
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EW963581_040

Référence labo	42PM02681521	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OCEANE VERQUIN	Date d'analyse	05/11/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Joint de scellement		
Zone de prélèvement	CABINET MEDICAL - Vol 14 (Chaudière)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP	MET				Résultat		
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Ciment Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	1	AJV	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					
Remarque concernant l'analyse		RAS								

Référence dossier: RSC022025331793

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 1 MOLP et 39 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 40/40

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm

(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder à la lecture

(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

Responsable d'équipe
Mejra Klinecic

Mejra

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CONSTAT DE RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB

Diagnostic réalisé conformément aux articles L. 1334-5 à L. 1334-10, R. 1334-10 à R. 1334-12 du code de la santé publique, à l'arrêté du 19 Aout 2011 relatif au Constat de Risque d'Exposition au Plomb, et à la norme NF X 46-030.

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

A-1 DÉSIGNATION DU BIEN

Adresse : 12 RUE DU MARECHAL LECLERC
62410 WINGLES

Batiment : NC

Etage : NC

Références client : CABINET MEDICAL

N° de lot : Non communiqué

Descriptif sommaire : CABINET MEDICAL

Date de construction : En 2023

Fonction du bâtiment : Bâtiment de commerce

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire ou syndic :

Société RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS
47 RUE DE CHARONNE
75011 PARIS

Donneur d'ordre :

Société RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS
47 RUE DE CHARONNE
75011 PARIS

A-3 APPAREIL A FLUORESCENCE X ET LABORATOIRE D'ANALYSE

Modèle d'appareil / n°série : FONDIS FENX (2-1161)

Date de chargement de la source : 05/12/2022

Nature radionucléide : Cd-109

Activité initiale : 850

Date de fin de validité de la source : 05/12/2027

Adresse du laboratoire éventuel : Pas d'analyse effectuée

A-4 MISSION

Date du constat : 23/10/2025

Date du rapport : 23/10/2025

Référence mission : 002EW963581

Circonstance du constat : Non communiqué

Informations complémentaires :

Logement vacant : Non Présence d'enfants : Non

Vide d'occupants : Non Nb enfants - de 6 ans: 0

Présence d'adultes : NC

Nombre d'adultes : 0

A-5 AUTEUR DU CONSTAT / ORGANISME

Société & Siret : AC Environnement - 44135591400298

Nom prénom : VERQUIN OCEANE

Certification n° : 16052356

Délivré le : 17/02/2023

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS CERTIFICATION – 1 place Zaha Hadid 92400 COURBEVOIE



B - SYNTHÈSE(S) DE CONCLUSION

Le constat de risque d'exposition au plomb n'a pas mis en évidence la présence de revêtement contenant de plomb.

Unités de diagnostic de classe 1 et 2 :

Le propriétaire doit veiller à l'entretien des revêtements recouvrant les unités de diagnostic de classe 1 et 2 afin d'éviter leur dégradation future.

Unités de diagnostic de classe 3 :

En application de l'Article L1334-9 du Code de la Santé Publique, le propriétaire du bien, objet du constat doit effectuer des travaux appropriés pour supprimer l'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. Il doit également transmettre une copie complète du constat, annexes comprises, aux occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée et à toute personne amenée à effectuer des travaux dans cet immeuble ou la partie d'immeuble concernée.

Nb d'unités de diagnostic :	CLASSE 0	CLASSE 1	CLASSE 2	CLASSE 3	NON MESURÉES
351	239 (68,09%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	112 (31,91%)

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans sa totalité

SOMMAIRE

A - Renseignements administratif

- A-1 - Désignation du bien
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Appareil à fluorescence X et laboratoire d'analyse
- A-4 - Mission
- A-5 - Auteur du constat / Organisme

B - Synthèse(s) de conclusion

C - Mission

- C-1 - Validité du CREP
- C-2 - Commentaires
- C-3 - Rappel de la réglementation et objectifs du CREP

D - Méthodologie employée

- D-1 - Valeurs de référence utilisées pour la mesure du plomb par fluorescence x
- D-2 - Stratégie de mesurage
- D-3 - Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire
- D-4 - Présentation des résultats

E - Synthèse de la mission

- E-1 - Unités de diagnostic par volume
- E-2 - Liste des locaux visités
- E-3 - Liste des locaux non visités
- E-4 - Résultat des mesures

F - Conclusions

- F-1 - Classement des unités de diagnostic
- F-2 - Recommandations au propriétaire et obligations en cas d'u.d. de classe 3
- F-3 - Facteurs de dégradation du bâti

G - Obligation d'information pour le propriétaire

H - Informations sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb

- H-1 - Textes de référence
- H-2 - Ressources documentaires

I - Annexes :

- I1 - Compte rendu de la recherche des canalisations en plomb
- I2 - Analyses chimiques du laboratoire
- I3 - Notice d'information
- I4 - Attestation d'autorisation d'exercer par l'ASN
- I5 - Croquis
- I6 - Attestation d'assurance et attestation de certification

C - MISSION

C-1 VALIDITÉ DU CREP

Le constat est utilisable :

1 an pour les ventes si du plomb est détecté

6 ans pour les locations si du plomb est détecté

Sans limite de durée pour les ventes ou les locations si aucun plomb n'est détecté

Sans limite de durée pour les parties commune d'habitation

Ainsi un constat plomb peut être utilisé à la fois pour une vente et ensuite pour une location et inversement, dès l'instant où la condition de validité est respectée.

Circonstance du présent constat : Non communiqué

C-2 COMMENTAIRES

C-2.1 PRÉSENCE DE PLOMB LAMINÉ

Absence de plomb laminé

C-2.2 COMMENTAIRES

Néant

C-3 RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION ET OBJECTIFS DU CREP

Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP), défini à l'Article L.1334-5 du code de la santé publique, consiste à mesurer la concentration en plomb de tous les revêtements du bien concerné, afin d'identifier ceux contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non, à décrire leur état de conservation et à repérer, le cas échéant, les facteurs de dégradation du bâti permettant d'identifier les situations d'insalubrité.

Les résultats du CREP doivent permettre de connaître non seulement le risque immédiat lié à la présence de revêtements dégradés contenant du plomb (qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles pouvant être ingérées par un enfant), mais aussi le risque potentiel lié à la présence de revêtements en bon état contenant du plomb (encore non accessible).

Quand le CREP est réalisé en application des Articles L.1334-6 et L.1334-7, il porte uniquement sur les revêtements privatifs d'un logement, y compris les revêtements extérieurs au logement (volet, portail, grille, ...)

Quand le CREP est réalisé en application de l'Article L.1334-8, seuls les revêtements des parties communes sont concernés (sans omettre, par exemple, la partie extérieure de la porte palière).

La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP.

Si le bien immobilier concerné est affecté en partie à des usages autres que habitation, le CREP ne porte que sur les parties affectées à l'habitation. Dans les locaux annexes de l'habitation, le CREP porte sur ceux qui sont destinés à un usage courant, tels que la buanderie.

D - METHODOLOGIE EMPLOYEE

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été réalisées selon l'arrêté du 19 août 2011 et la norme NF X 46-030 «Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb». Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à l'aide d'un appareil à fluorescence X (XRF) à lecture directe permettant d'analyser au moins une raie K du spectre de fluorescence émis en réponse par le plomb, et sont exprimées en mg/cm². Les éléments de construction de facture récente ou clairement identifiables comme postérieurs au 1er janvier 1949 ne sont pas mesurés, à l'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que volets, grilles,... (ceci afin d'identifier la présence éventuelle de minium de plomb).

D-1 VALEURS DE RÉFÉRENCE UTILISÉES POUR LA MESURE DU PLOMB PAR FLUORESCENCE X

Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revêtements sont interprétées en fonction de la valeur de référence fixée par l'arrêté du 19 Août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb (article 3) : 1 mg/cm².

D-2 STRATÉGIE DE MESURAGE

Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement, l'auteur du constat effectue :

- 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²) ;
- 2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²) ;
- 3 mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²), mais que des unités de diagnostic du même type ont été mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil dans un même local.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs.

- L'auteur du constat mesure la concentration en plomb des revêtements d'une unité de diagnostic située jusqu'à 3m de hauteur.
- Si il existe des locaux non visités, des unités de diagnostic non mesurées, inaccessibles et/ou situées à une hauteur supérieure à 3 mètres, nous restons à disposition du commanditaire pour définir les dispositions particulières à prendre afin de satisfaire aux obligations réglementaires.

D-3 RECOURS A L'ANALYSE CHIMIQUE DU PLOMB PAR UN LABORATOIRE

À titre exceptionnel, l'auteur du constat tel que défini à l'Article R.1334-11 du Code de la Santé Publique peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF X 46-031 «Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb», dans les cas suivants :

- Lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ;
- Lorsque dans un même local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²), mais aucune mesure n'est supérieure à 2 mg/cm² ;
- Lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de l'appareil. Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46-030 «Diagnostic Plomb
- Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb» précitée sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

Dans ce dernier cas, et quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g.

D-4 PRÉSENTATION DES RÉSULTATS

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...).

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures, selon le tableau suivant, en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

NOTE : une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments.

Concentration en plomb	Nature des dégradations	Classement
< seuils		0
	Non dégradé ou non visible	1
> seuils	Etat d'usage	2
	Dégradé	3

E - SYNTHÈSE DE LA MISSION

E-1 UNITÉS DE DIAGNOSTIC PAR VOLUME

* UD : Unité de diagnostic

** NM : Non mesurée

Volume	UD* NM**	UD* classe 0	UD* classe 1	UD* classe 2	UD* classe 3	Total UD
Vol 1 (Salle d'attente 1)	11 (37,93%)	18 (62,07%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	29
Vol 2 (Accueil 1)	4 (23,53%)	13 (76,47%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	17
Vol 3 (Bureau 1)	4 (21,05%)	15 (78,95%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	19
Vol 4 (Accueil 2)	4 (22,22%)	14 (77,78%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	18
Vol 5 (Bureau 2)	4 (23,53%)	13 (76,47%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	17
Vol 6 (Bureau 3)	4 (23,53%)	13 (76,47%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	17
Vol 7 (Salle d'attente 2)	5 (19,23%)	21 (80,77%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	26
Vol 8 (Réserve 1)	4 (40%)	6 (60%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	10
Vol 9 (Coulloir 1)	4 (33,33%)	8 (66,67%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	12
Vol 10 (Bureau 4)	4 (14,81%)	23 (85,19%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	27
Vol 11 (Réserve 2)	4 (40%)	6 (60%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	10
Vol 12 (W.c 4)	4 (40%)	6 (60%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	10
Vol 13 (W.c 1)	4 (40%)	6 (60%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	10
Vol 14 (Chaufferie)	4 (80%)	1 (20%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	5

Volume	UD* NM**	UD* classe 0	UD* classe 1	UD* classe 2	UD* classe 3	Total UD
Vol 15 (Bureau 5)	4 (23,53%)	13 (76,47%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	17
Vol 16 (Couloir 2)	10 (37,04%)	17 (62,96%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	27
Vol 17 (W.c 2)	4 (40%)	6 (60%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	10
Vol 18 (L.t 1)	4 (40%)	6 (60%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	10
Vol 19 (L.t 2)	4 (40%)	6 (60%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	10
Vol 20 (W.c 3)	4 (30,77%)	9 (69,23%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	13
Volume	UD* NM**	UD* classe 0	UD* classe 1	UD* classe 2	UD* classe 3	Total UD
Vol 21 (Façade 1)	10 (50%)	10 (50%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	20
Vol 22 (Façade 2)	0 (0%)	1 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1
Vol 23 (Façade 3)	8 (50%)	8 (50%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	16

E-2 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Vol 1 (Salle d'attente 1)	Vol 2 (Accueil 1)
Vol 3 (Bureau 1)	Vol 4 (Accueil 2)
Vol 5 (Bureau 2)	Vol 6 (Bureau 3)
Vol 7 (Salle d'attente 2)	Vol 8 (Réserve 1)
Vol 9 (Couloir 1)	Vol 10 (Bureau 4)
Vol 11 (Réserve 2)	Vol 12 (W.c 4)
Vol 13 (W.c 1)	Vol 14 (Chaufferie)
Vol 15 (Bureau 5)	Vol 16 (Couloir 2)
Vol 17 (W.c 2)	Vol 18 (L.t 1)
Vol 19 (L.t 2)	Vol 20 (W.c 3)
Vol 21 (Façade 1)	Vol 22 (Façade 2)
Vol 23 (Façade 3)	

E-3 LISTE DES LOCAUX NON VISITÉS

Localisation	Motif	Remarque
néant	néant	néant

E-4 RÉSULTAT DES MESURES

Etalonnage

1	Etalonnage début	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur
2	Etalonnage fin	Valeur témoin	1,04	Valeur étalonnage	1,04	mesure conforme notice fournisseur

Tableau de mesures

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Cabinet médical - Vol 1 (Salle d'attente 1)										
0	A	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
1	B	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
2	C	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
3	D	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
4	E	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
5	F	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
6	G	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
7	H	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
8	I	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
9	J	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
88	A	Mur1 Mur platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02			0	
89	A	Mur1 Mur platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03			0	
90	A	Mur1 Mur platre peint	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02			0	
91	B	Mur1 Mur platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01			0	
92	B	Mur1 Mur platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08			0	
93	B	Mur1 Mur platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Cabinet médical - Vol 1 (Salle d'attente 1)										
94	C	Mur1 Mur platre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05			0	
95	C	Mur1 Mur platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03			0	
96	C	Mur1 Mur platre peint	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01			0	
97	I	Mur1 Mur platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06			0	
98	I	Mur1 Mur platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04			0	
99	I	Mur1 Mur platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02			0	
100	H	Mur1 Mur platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07			0	
101	H	Mur1 Mur platre peint	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09			0	
102	H	Mur1 Mur platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06			0	
103	D	Mur1 Mur platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08			0	
104	D	Mur1 Mur platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02			0	
105	D	Mur1 Mur platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08			0	
106	E	Mur1 Mur platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04			0	
107	E	Mur1 Mur platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08			0	
108	E	Mur1 Mur platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07			0	
109	F	Mur1 Mur platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06			0	
110	F	Mur1 Mur platre peint	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07			0	
111	F	Mur1 Mur platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05			0	
112	G	Mur1 Mur platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03			0	
113	G	Mur1 Mur platre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05			0	
114	G	Mur1 Mur platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08			0	
350	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Cabinet médical - Vol 1 (Salle d'attente 1)										
351	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09			0	
352	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06			0	
410	D	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Bas Droite	Bois	Peinture	5,54			0	
411	D	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Haut Gauche	Bois	Peinture	3,82			0	
412	D	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Bas Centre	Bois	Peinture	3,91			0	
413	D	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Centre Droite	Bois	Peinture	1,23			0	
414	D	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Bas Centre	Bois	Peinture	1,04			0	
415	D	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Haut Centre	Bois	Peinture	4,46			0	
416	D	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Bas Droite	Bois	Peinture	4,79			0	
417	D	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Haut Centre	Bois	Peinture	5,84			0	
418	D	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Centre Centre	Bois	Peinture	4,2			0	
770	D	Po2 Porte bois peint (Embrasure)	Centre Gauche	Bois	Peinture	3,28			0	
771	D	Po2 Porte bois peint (Embrasure)	Haut Droite	Bois	Peinture	5,42			0	
772	D	Po2 Porte bois peint (Embrasure)	Centre Centre	Bois	Peinture	3,85			0	
773	D	Po2 Porte bois peint (Ouvrant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	3,11			0	
774	D	Po2 Porte bois peint (Ouvrant)	Centre Centre	Bois	Peinture	1,32			0	
775	D	Po2 Porte bois peint (Ouvrant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	1,66			0	
776	D	Po2 Porte bois peint (Dormant)	Haut Droite	Bois	Peinture	3,77			0	
777	D	Po2 Porte bois peint (Dormant)	Centre Droite	Bois	Peinture	4,91			0	
778	D	Po2 Porte bois peint (Dormant)	Centre Centre	Bois	Peinture	6,49			0	
788	E	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Bas Centre	Bois	Peinture	6,76			0	
789	E	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Haut Gauche	Bois	Peinture	3,21			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Cabinet médical - Vol 1 (Salle d'attente 1)										
790	E	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Haut Droite	Bois	Peinture	4,61			0	
791	E	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Bas Centre	Bois	Peinture	1,5			0	
792	E	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Bas Centre	Bois	Peinture	2,78			0	
793	E	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Centre Centre	Bois	Peinture	3,39			0	
794	E	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Centre Droite	Bois	Peinture	6,93			0	
795	E	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Haut Droite	Bois	Peinture	4,96			0	
796	E	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	4,82			0	
1127	G	Fe1 Fenêtre bois peint (Fenêtre)	Centre Centre	Autre	Autre	0,02			0	
1128	G	Fe1 Fenêtre bois peint (Fenêtre)	Bas Centre	Autre	Autre	0,02			0	
1129	G	Fe1 Fenêtre bois peint (Fenêtre)	Bas Centre	Autre	Autre	0,05			0	
1130	G	Fe1 Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09			0	
1131	G	Fe1 Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04			0	
1132	G	Fe1 Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09			0	
1133	G	Fe1 Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03			0	
1134	G	Fe1 Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01			0	
1135	G	Fe1 Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03			0	
1136	G	Fe1 Fenêtre bois peint (Dormant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02			0	
1137	G	Fe1 Fenêtre bois peint (Dormant)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04			0	
1138	G	Fe1 Fenêtre bois peint (Dormant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07			0	
1139	G	Fe1 Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Cabinet médical - Vol 1 (Salle d'attente 1)										
1140	G	Fe1 Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05			0	
1141	G	Fe1 Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09			0	
1142	I	Allège1 Allège platre peint (Allège)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01			0	
1143	I	Allège1 Allège platre peint (Allège)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07			0	
1144	I	Allège1 Allège platre peint (Allège)	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05			0	
1145	C	Allège1 Allège platre peint (Allège)	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04			0	
1146	C	Allège1 Allège platre peint (Allège)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04			0	
1147	C	Allège1 Allège platre peint (Allège)	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03			0	
1214	G	Allège1 Allège platre peint (Allège)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05			0	
1215	G	Allège1 Allège platre peint (Allège)	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03			0	
1216	G	Allège1 Allège platre peint (Allège)	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08			0	
1217	A	Po1 Porte PVC brut (Ouvrant)	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
1218	A	Po1 Porte PVC brut (Dormant)	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
1219	A	Po1 Porte PVC brut (Ouvrant extérieur)	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
1220	A	Po1 Porte PVC brut (Dormant extérieur)	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut

Nombre total d'unités de Diagnostic :	29	Nombre d'unités de classe 3 :	0	Pourcentage de classe 3 :	0%
---------------------------------------	----	-------------------------------	---	---------------------------	----

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Cabinet médical - Vol 10 (Bureau 4)										
42	A	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
43	B	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Cabinet médical - Vol 10 (Bureau 4)										
44	C	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
45	D	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
211	B	Mur1 Mur platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04			0	
212	B	Mur1 Mur platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06			0	
213	B	Mur1 Mur platre peint	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06			0	
214	C	Mur1 Mur platre peint	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09			0	
215	C	Mur1 Mur platre peint	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09			0	
216	C	Mur1 Mur platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03			0	
217	D	Mur1 Mur platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08			0	
218	D	Mur1 Mur platre peint	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05			0	
219	D	Mur1 Mur platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08			0	
220	A	Mur1 Mur platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05			0	
221	A	Mur1 Mur platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02			0	
222	A	Mur1 Mur platre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09			0	
377	Planch er haut	Plafond1 Plafond platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09			0	
378	Planch er haut	Plafond1 Plafond platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08			0	
379	Planch er haut	Plafond1 Plafond platre peint	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01			0	
473	B	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Haut Gauche	Bois	Peinture	6,46			0	
474	B	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Bas Centre	Bois	Peinture	3,63			0	
475	B	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Haut Droite	Bois	Peinture	4,15			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Cabinet médical - Vol 10 (Bureau 4)										
476	B	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	3,39			0	
477	B	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	2,85			0	
478	B	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Bas Centre	Bois	Peinture	2,87			0	
479	B	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Haut Centre	Bois	Peinture	5,2			0	
480	B	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Bas Centre	Bois	Peinture	3,9			0	
481	B	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Bas Centre	Bois	Peinture	3,4			0	
509	B	Po2 Porte bois peint (Embrasure)	Haut Droite	Bois	Peinture	4,99			0	
510	B	Po2 Porte bois peint (Embrasure)	Haut Droite	Bois	Peinture	3,79			0	
511	B	Po2 Porte bois peint (Embrasure)	Bas Centre	Bois	Peinture	5,38			0	
512	B	Po2 Porte bois peint (Ouvrant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	1,82			0	
513	B	Po2 Porte bois peint (Ouvrant)	Haut Droite	Bois	Peinture	2,37			0	
514	B	Po2 Porte bois peint (Ouvrant)	Centre Centre	Bois	Peinture	4,75			0	
515	B	Po2 Porte bois peint (Dormant)	Haut Droite	Bois	Peinture	3,18			0	
516	B	Po2 Porte bois peint (Dormant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	5,9			0	
517	B	Po2 Porte bois peint (Dormant)	Haut Centre	Bois	Peinture	4,41			0	
527	B	Po3 Porte bois peint (Embrasure)	Bas Droite	Bois	Peinture	3,92			0	
528	B	Po3 Porte bois peint (Embrasure)	Centre Droite	Bois	Peinture	4,84			0	
529	B	Po3 Porte bois peint (Embrasure)	Centre Droite	Bois	Peinture	5,26			0	
530	B	Po3 Porte bois peint (Ouvrant)	Haut Centre	Bois	Peinture	2,52			0	
531	B	Po3 Porte bois peint (Ouvrant)	Bas Droite	Bois	Peinture	2,28			0	
532	B	Po3 Porte bois peint (Ouvrant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	3,84			0	
533	B	Po3 Porte bois peint (Dormant)	Bas Centre	Bois	Peinture	3,6			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Cabinet médical - Vol 10 (Bureau 4)										
534	B	Po3 Porte bois peint (Dormant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	6,78			0	
535	B	Po3 Porte bois peint (Dormant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	4,19			0	
563	C	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Centre Gauche	Bois	Peinture	5,7			0	
564	C	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Bas Droite	Bois	Peinture	3,58			0	
565	C	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Centre Gauche	Bois	Peinture	3,99			0	
566	C	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	1,53			0	
567	C	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	3,28			0	
568	C	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	1,06			0	
569	C	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	6,67			0	
570	C	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Haut Droite	Bois	Peinture	4,63			0	
571	C	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Bas Droite	Bois	Peinture	3,8			0	
590	A	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Bas Centre	Bois	Peinture	4,24			0	
591	A	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Haut Gauche	Bois	Peinture	6,18			0	
592	A	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Bas Droite	Bois	Peinture	3,29			0	
593	A	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Haut Droite	Bois	Peinture	2,45			0	
594	A	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Centre Centre	Bois	Peinture	4,87			0	
595	A	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Haut Droite	Bois	Peinture	1,31			0	
596	A	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Bas Centre	Bois	Peinture	3,96			0	
597	A	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Bas Droite	Bois	Peinture	6,09			0	
598	A	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Bas Centre	Bois	Peinture	4,06			0	
617	A	Po2 Porte bois peint (Embrasure)	Centre Droite	Bois	Peinture	4,12			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Cabinet médical - Vol 10 (Bureau 4)										
618	A	Po2 Porte bois peint (Embrasure)	Haut Centre	Bois	Peinture	3,61			0	
619	A	Po2 Porte bois peint (Embrasure)	Bas Gauche	Bois	Peinture	5,5			0	
620	A	Po2 Porte bois peint (Ouvrant)	Centre Centre	Bois	Peinture	2,82			0	
621	A	Po2 Porte bois peint (Ouvrant)	Bas Droite	Bois	Peinture	2,52			0	
622	A	Po2 Porte bois peint (Ouvrant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	4,27			0	
623	A	Po2 Porte bois peint (Dormant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	4,32			0	
624	A	Po2 Porte bois peint (Dormant)	Bas Droite	Bois	Peinture	6,94			0	
625	A	Po2 Porte bois peint (Dormant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	3,46			0	
1022	D	Fe1 Fenêtre bois peint (Fenêtre)	Bas Droite	Autre	Autre	0,01			0	
1023	D	Fe1 Fenêtre bois peint (Fenêtre)	Centre Centre	Autre	Autre	0,02			0	
1024	D	Fe1 Fenêtre bois peint (Fenêtre)	Haut Gauche	Autre	Autre	0,04			0	
1025	D	Fe1 Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02			0	
1026	D	Fe1 Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02			0	
1027	D	Fe1 Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08			0	
1028	D	Fe1 Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02			0	
1029	D	Fe1 Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05			0	
1030	D	Fe1 Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01			0	
1031	D	Fe1 Fenêtre bois peint (Dormant)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07			0	
1032	D	Fe1 Fenêtre bois peint (Dormant)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01			0	
1033	D	Fe1 Fenêtre bois peint (Dormant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01			0	
1034	D	Fe1 Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Cabinet médical - Vol 10 (Bureau 4)										
1035	D	Fe1 Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02			0	
1036	D	Fe1 Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08			0	
1037	D	Fe2 Fenêtre bois peint (Fenêtre)	Haut Gauche	Autre	Autre	0,01			0	
1038	D	Fe2 Fenêtre bois peint (Fenêtre)	Centre Gauche	Autre	Autre	0,03			0	
1039	D	Fe2 Fenêtre bois peint (Fenêtre)	Bas Droite	Autre	Autre	0,04			0	
1040	D	Fe2 Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02			0	
1041	D	Fe2 Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09			0	
1042	D	Fe2 Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06			0	
1043	D	Fe2 Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05			0	
1044	D	Fe2 Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03			0	
1045	D	Fe2 Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04			0	
1046	D	Fe2 Fenêtre bois peint (Dormant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04			0	
1047	D	Fe2 Fenêtre bois peint (Dormant)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05			0	
1048	D	Fe2 Fenêtre bois peint (Dormant)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07			0	
1049	D	Fe2 Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06			0	
1050	D	Fe2 Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07			0	
1051	D	Fe2 Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03			0	
1052	D	Fe3 Fenêtre bois peint (Fenêtre)	Haut Droite	Autre	Autre	0,01			0	
1053	D	Fe3 Fenêtre bois peint (Fenêtre)	Haut Centre	Autre	Autre	0,01			0	



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Cabinet médical - Vol 10 (Bureau 4)										
1054	D	Fe3 Fenêtre bois peint (Fenêtre)	Centre Gauche	Autre	Autre	0,03			0	
1055	D	Fe3 Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07			0	
1056	D	Fe3 Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06			0	
1057	D	Fe3 Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05			0	
1058	D	Fe3 Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01			0	
1059	D	Fe3 Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07			0	
1060	D	Fe3 Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09			0	
1061	D	Fe3 Fenêtre bois peint (Dormant)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03			0	
1062	D	Fe3 Fenêtre bois peint (Dormant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06			0	
1063	D	Fe3 Fenêtre bois peint (Dormant)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06			0	
1064	D	Fe3 Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08			0	
1065	D	Fe3 Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07			0	
1066	D	Fe3 Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01			0	
1067	D	Fe4 Fenêtre bois peint (Fenêtre)	Centre Gauche	Autre	Autre	0,01			0	
1068	D	Fe4 Fenêtre bois peint (Fenêtre)	Bas Gauche	Autre	Autre	0,06			0	
1069	D	Fe4 Fenêtre bois peint (Fenêtre)	Haut Gauche	Autre	Autre	0,06			0	
1070	D	Fe4 Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Cabinet médical - Vol 10 (Bureau 4)										
1071	D	Fe4 Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02			0	
1072	D	Fe4 Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07			0	
1073	D	Fe4 Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03			0	
1074	D	Fe4 Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06			0	
1075	D	Fe4 Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03			0	
1076	D	Fe4 Fenêtre bois peint (Dormant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05			0	
1077	D	Fe4 Fenêtre bois peint (Dormant)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05			0	
1078	D	Fe4 Fenêtre bois peint (Dormant)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01			0	
1079	D	Fe4 Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02			0	
1080	D	Fe4 Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02			0	
1081	D	Fe4 Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07			0	
1193	D	Allège1 Allège platre peint (Allège)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02			0	
1194	D	Allège1 Allège platre peint (Allège)	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06			0	
1195	D	Allège1 Allège platre peint (Allège)	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03			0	
1196	D	Allège2 Allège platre peint (Allège)	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05			0	
1197	D	Allège2 Allège platre peint (Allège)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09			0	
1198	D	Allège2 Allège platre peint (Allège)	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05			0	
1199	D	Allège3 Allège platre peint (Allège)	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02			0	
1200	D	Allège3 Allège platre peint (Allège)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02			0	
1201	D	Allège3 Allège platre peint (Allège)	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	---------------------	------------------------	----------------------	------------------------	--------	-------------

Cabinet médical - Vol 10 (Bureau 4)

1202	D	Allège4 Allège platre peint (Allège)	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06			0	
1203	D	Allège4 Allège platre peint (Allège)	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08			0	
1204	D	Allège4 Allège platre peint (Allège)	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04			0	

Nombre total d'unités de Diagnostic :	27	Nombre d'unités de classe 3 :	0	Pourcentage de classe 3 :	0%
---------------------------------------	----	-------------------------------	---	---------------------------	----

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	---------------------	------------------------	----------------------	------------------------	--------	-------------

Cabinet médical - Vol 11 (Réserve 2)

46	A	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
47	B	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
48	C	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
49	D	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
247	A	Mur1 Mur platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09			0	
248	A	Mur1 Mur platre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04			0	
249	A	Mur1 Mur platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05			0	
250	B	Mur1 Mur platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05			0	
251	B	Mur1 Mur platre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08			0	
252	B	Mur1 Mur platre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07			0	
253	C	Mur1 Mur platre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09			0	
254	C	Mur1 Mur platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04			0	
255	C	Mur1 Mur platre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09			0	
256	D	Mur1 Mur platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03			0	
257	D	Mur1 Mur platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	---------------------	------------------------	----------------------	------------------------	--------	-------------

Cabinet médical - Vol 11 (Réserve 2)

258	D	Mur1 Mur platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07			0	
380	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07			0	
381	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06			0	
382	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05			0	
599	A	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Centre Centre	Bois	Peinture	6,38			0	
600	A	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Haut Centre	Bois	Peinture	3,13			0	
601	A	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Centre Centre	Bois	Peinture	3,77			0	
602	A	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Bas Centre	Bois	Peinture	4,69			0	
603	A	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Bas Centre	Bois	Peinture	1,6			0	
604	A	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Haut Droite	Bois	Peinture	2,78			0	
605	A	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	3,56			0	
606	A	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	3,65			0	
607	A	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Centre Droite	Bois	Peinture	5,3			0	

Nombre total d'unités de Diagnostic :	10	Nombre d'unités de classe 3 :	0	Pourcentage de classe 3 :	0%
---------------------------------------	----	-------------------------------	---	---------------------------	----

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	---------------------	------------------------	----------------------	------------------------	--------	-------------

Cabinet médical - Vol 12 (W.c 4)

50	A	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
51	B	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
52	C	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
53	D	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Cabinet médical - Vol 12 (W.c 4)										
235	D	Mur1 Mur platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05			0	
236	D	Mur1 Mur platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05			0	
237	D	Mur1 Mur platre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01			0	
238	A	Mur1 Mur platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05			0	
239	A	Mur1 Mur platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03			0	
240	A	Mur1 Mur platre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04			0	
241	B	Mur1 Mur platre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02			0	
242	B	Mur1 Mur platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05			0	
243	B	Mur1 Mur platre peint	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04			0	
244	C	Mur1 Mur platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06			0	
245	C	Mur1 Mur platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03			0	
246	C	Mur1 Mur platre peint	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07			0	
383	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02			0	
384	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05			0	
385	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07			0	
608	A	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Centre Gauche	Bois	Peinture	3,47			0	
609	A	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Bas Droite	Bois	Peinture	4,16			0	
610	A	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Haut Droite	Bois	Peinture	5,44			0	
611	A	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Bas Droite	Bois	Peinture	2,12			0	
612	A	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	3,2			0	
613	A	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Haut Droite	Bois	Peinture	2,41			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	---------------------	------------------------	----------------------	------------------------	--------	-------------

Cabinet médical - Vol 12 (W.c 4)

614	A	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Centre Centre	Bois	Peinture	3,95			0	
615	A	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Centre Centre	Bois	Peinture	6,25			0	
616	A	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Centre Centre	Bois	Peinture	4,83			0	

Nombre total d'unités de Diagnostic :	10	Nombre d'unités de classe 3 :	0	Pourcentage de classe 3 :	0%
---------------------------------------	----	-------------------------------	---	---------------------------	----

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	---------------------	------------------------	----------------------	------------------------	--------	-------------

Cabinet médical - Vol 13 (W.c 1)

54	A	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
55	B	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
56	C	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
57	D	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
223	B	Mur1 Mur platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05			0	
224	B	Mur1 Mur platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05			0	
225	B	Mur1 Mur platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03			0	
226	A	Mur1 Mur platre peint	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08			0	
227	A	Mur1 Mur platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05			0	
228	A	Mur1 Mur platre peint	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05			0	
229	C	Mur1 Mur platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05			0	
230	C	Mur1 Mur platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02			0	
231	C	Mur1 Mur platre peint	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05			0	
232	D	Mur1 Mur platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04			0	
233	D	Mur1 Mur platre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	---------------------	------------------------	----------------------	------------------------	--------	-------------

Cabinet médical - Vol 13 (W.c 1)

234	D	Mur1 Mur platre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03			0	
386	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04			0	
387	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08			0	
388	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03			0	
626	A	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Bas Centre	Bois	Peinture	3,61			0	
627	A	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Centre Centre	Bois	Peinture	4,81			0	
628	A	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Bas Droite	Bois	Peinture	6,61			0	
629	A	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Centre Centre	Bois	Peinture	1,13			0	
630	A	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,15			0	
631	A	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	4,22			0	
632	A	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Centre Centre	Bois	Peinture	6,12			0	
633	A	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Bas Droite	Bois	Peinture	4,74			0	
634	A	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	4,5			0	

Nombre total d'unités de Diagnostic :	10	Nombre d'unités de classe 3 :	0	Pourcentage de classe 3 :	0%
---------------------------------------	----	-------------------------------	---	---------------------------	----

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	---------------------	------------------------	----------------------	------------------------	--------	-------------

Cabinet médical - Vol 14 (Chaufferie)

346	B	Mur1 Mur brique brut	Centre Gauche	Brique	Brut	Non mesuré		-	-	Brut
347	D	Mur1 Mur béton brut	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré		-	-	
348	A	Mur1 Mur béton brut	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré		-	-	
349	C	Mur1 Mur béton brut	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré		-	-	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	---------------------	------------------------	----------------------	------------------------	--------	-------------

Cabinet médical - Vol 14 (Chaufferie)

389	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07			0	
390	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05			0	
391	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05			0	

Nombre total d'unités de Diagnostic :	5	Nombre d'unités de classe 3 :	0	Pourcentage de classe 3 :	0%
---------------------------------------	---	-------------------------------	---	---------------------------	----

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	---------------------	------------------------	----------------------	------------------------	--------	-------------

Cabinet médical - Vol 15 (Bureau 5)

58	A	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
59	B	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
60	C	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
61	D	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
259	A	Mur1 Mur platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01			0	
260	A	Mur1 Mur platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06			0	
261	A	Mur1 Mur platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06			0	
262	B	Mur1 Mur platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06			0	
263	B	Mur1 Mur platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05			0	
264	B	Mur1 Mur platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07			0	
265	C	Mur1 Mur platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05			0	
266	C	Mur1 Mur platre peint	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06			0	
267	C	Mur1 Mur platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05			0	



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Cabinet médical - Vol 15 (Bureau 5)										
268	D	Mur1 Mur platre peint	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04			0	
269	D	Mur1 Mur platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08			0	
270	D	Mur1 Mur platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06			0	
392	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02			0	
393	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03			0	
394	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04			0	
653	A	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Bas Gauche	Bois	Peinture	4,75			0	
654	A	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Centre Droite	Bois	Peinture	5,72			0	
655	A	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Haut Droite	Bois	Peinture	3,9			0	
656	A	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Haut Droite	Bois	Peinture	3,36			0	
657	A	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	1,05			0	
658	A	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	1,67			0	
659	A	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Bas Droite	Bois	Peinture	4,22			0	
660	A	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	4,21			0	
661	A	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Haut Centre	Bois	Peinture	5,85			0	
680	D	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Haut Gauche	Bois	Peinture	5,24			0	
681	D	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Centre Gauche	Bois	Peinture	4,45			0	
682	D	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Haut Droite	Bois	Peinture	3,42			0	
683	D	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Bas Droite	Bois	Peinture	1,43			0	
684	D	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Bas Droite	Bois	Peinture	4			0	
685	D	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,48			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Cabinet médical - Vol 15 (Bureau 5)										
686	D	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Centre Droite	Bois	Peinture	4,67			0	
687	D	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Haut Centre	Bois	Peinture	4,07			0	
688	D	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Bas Droite	Bois	Peinture	5,6			0	
1082	C	Fe1 Fenêtre bois peint (Fenêtre)	Centre Centre	Autre	Autre	0,04			0	
1083	C	Fe1 Fenêtre bois peint (Fenêtre)	Bas Gauche	Autre	Autre	0,02			0	
1084	C	Fe1 Fenêtre bois peint (Fenêtre)	Bas Gauche	Autre	Autre	0,08			0	
1085	C	Fe1 Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06			0	
1086	C	Fe1 Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06			0	
1087	C	Fe1 Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05			0	
1088	C	Fe1 Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09			0	
1089	C	Fe1 Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08			0	
1090	C	Fe1 Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03			0	
1091	C	Fe1 Fenêtre bois peint (Dormant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03			0	
1092	C	Fe1 Fenêtre bois peint (Dormant)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05			0	
1093	C	Fe1 Fenêtre bois peint (Dormant)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06			0	
1094	C	Fe1 Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02			0	
1095	C	Fe1 Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02			0	
1096	C	Fe1 Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03			0	
1097	C	Fe2 Fenêtre bois peint (Fenêtre)	Centre Centre	Autre	Autre	0,07			0	
1098	C	Fe2 Fenêtre bois peint (Fenêtre)	Bas Centre	Autre	Autre	0,05			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Cabinet médical - Vol 15 (Bureau 5)										
1099	C	Fe2 Fenêtre bois peint (Fenêtre)	Bas Centre	Autre	Autre	0,05			0	
1100	C	Fe2 Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09			0	
1101	C	Fe2 Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07			0	
1102	C	Fe2 Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07			0	
1103	C	Fe2 Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06			0	
1104	C	Fe2 Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05			0	
1105	C	Fe2 Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02			0	
1106	C	Fe2 Fenêtre bois peint (Dormant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04			0	
1107	C	Fe2 Fenêtre bois peint (Dormant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03			0	
1108	C	Fe2 Fenêtre bois peint (Dormant)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02			0	
1109	C	Fe2 Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04			0	
1110	C	Fe2 Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08			0	
1111	C	Fe2 Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07			0	
1205	C	Allège1 Allège plâtre peint (Allège)	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02			0	
1206	C	Allège1 Allège plâtre peint (Allège)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07			0	
1207	C	Allège1 Allège plâtre peint (Allège)	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06			0	
1208	C	Allège2 Allège plâtre peint (Allège)	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07			0	
1209	C	Allège2 Allège plâtre peint (Allège)	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05			0	
1210	C	Allège2 Allège plâtre peint (Allège)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07			0	
Nombre total d'unités de Diagnostic : 17 Nombre d'unités de classe 3 : 0 Pourcentage de classe 3 : 0%										

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Cabinet médical - Vol 16 (Couloir 2)										
62	A	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
63	B	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
64	C	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
65	D	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
66	E	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
67	F	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
68	G	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
69	H	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
70	I	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
71	J	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
271	A	Mur1 Mur platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09			0	
272	A	Mur1 Mur platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04			0	
273	A	Mur1 Mur platre peint	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08			0	
274	B	Mur1 Mur platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03			0	
275	B	Mur1 Mur platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05			0	
276	B	Mur1 Mur platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06			0	
277	C	Mur1 Mur platre peint	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06			0	
278	C	Mur1 Mur platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01			0	
279	C	Mur1 Mur platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08			0	
280	D	Mur1 Mur platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04			0	
281	D	Mur1 Mur platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04			0	
282	D	Mur1 Mur platre peint	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05			0	



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Cabinet médical - Vol 16 (Couloir 2)										
283	E	Mur1 Mur platre peint	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04			0	
284	E	Mur1 Mur platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03			0	
285	E	Mur1 Mur platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04			0	
286	G	Mur1 Mur platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08			0	
287	G	Mur1 Mur platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03			0	
288	G	Mur1 Mur platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02			0	
289	F	Mur1 Mur platre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09			0	
290	F	Mur1 Mur platre peint	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08			0	
291	F	Mur1 Mur platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03			0	
340	H	Mur1 Mur platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06			0	
341	H	Mur1 Mur platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04			0	
342	H	Mur1 Mur platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06			0	
343	I	Mur1 Mur platre peint	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09			0	
344	I	Mur1 Mur platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05			0	
345	I	Mur1 Mur platre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06			0	
395	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05			0	
396	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04			0	
397	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08			0	
671	C	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Bas Droite	Bois	Peinture	4,61			0	
672	C	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Bas Centre	Bois	Peinture	5,4			0	
673	C	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Bas Centre	Bois	Peinture	4,18			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Cabinet médical - Vol 16 (Couloir 2)										
674	C	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	3,19			0	
675	C	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,88			0	
676	C	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Haut Centre	Bois	Peinture	1,21			0	
677	C	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Haut Droite	Bois	Peinture	4,71			0	
678	C	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Haut Droite	Bois	Peinture	3,67			0	
679	C	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Haut Droite	Bois	Peinture	5,66			0	
689	E	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Bas Droite	Bois	Peinture	4,44			0	
690	E	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Centre Droite	Bois	Peinture	3,72			0	
691	E	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Centre Gauche	Bois	Peinture	6,18			0	
692	E	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	3,71			0	
693	E	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Haut Centre	Bois	Peinture	2,51			0	
694	E	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Centre Centre	Bois	Peinture	2,88			0	
695	E	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Haut Droite	Bois	Peinture	3,82			0	
696	E	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Haut Droite	Bois	Peinture	5,61			0	
697	E	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Bas Droite	Bois	Peinture	4,97			0	
698	G	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Haut Centre	Bois	Peinture	6,67			0	
699	G	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Bas Droite	Bois	Peinture	4,89			0	
700	G	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Bas Droite	Bois	Peinture	3,8			0	
701	G	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Bas Centre	Bois	Peinture	4,39			0	
702	G	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Bas Droite	Bois	Peinture	1,64			0	
703	G	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Bas Droite	Bois	Peinture	2,19			0	
704	G	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Haut Droite	Bois	Peinture	4,13			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Cabinet médical - Vol 16 (Couloir 2)										
705	G	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	6,97			0	
706	G	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Haut Centre	Bois	Peinture	3,52			0	
716	F	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Centre Gauche	Bois	Peinture	4,95			0	
717	F	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Bas Droite	Bois	Peinture	5,82			0	
718	F	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Centre Droite	Bois	Peinture	4,87			0	
719	F	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Bas Centre	Bois	Peinture	2,3			0	
720	F	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	2,07			0	
721	F	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	4,92			0	
722	F	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	6,44			0	
723	F	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	4,03			0	
724	F	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	4,58			0	
734	H	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Centre Droite	Bois	Peinture	3,72			0	
735	H	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Bas Gauche	Bois	Peinture	6,95			0	
736	H	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Haut Centre	Bois	Peinture	4,77			0	
737	H	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Centre Droite	Bois	Peinture	2,22			0	
738	H	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	4,34			0	
739	H	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Centre Centre	Bois	Peinture	1,36			0	
740	H	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Haut Droite	Bois	Peinture	3,97			0	
741	H	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Bas Droite	Bois	Peinture	4,82			0	
742	H	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Centre Droite	Bois	Peinture	5,94			0	
743	I	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Haut Gauche	Bois	Peinture	4,96			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Cabinet médical - Vol 16 (Couloir 2)										
744	I	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Centre Gauche	Bois	Peinture	6,87			0	
745	I	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Bas Droite	Bois	Peinture	4,14			0	
746	I	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Bas Centre	Bois	Peinture	2,44			0	
747	I	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Bas Droite	Bois	Peinture	1,4			0	
748	I	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	4,31			0	
749	I	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Haut Droite	Bois	Peinture	6,52			0	
750	I	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Centre Centre	Bois	Peinture	3,66			0	
751	I	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Bas Centre	Bois	Peinture	4,54			0	
761	A	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Centre Gauche	Bois	Peinture	3,16			0	
762	A	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Centre Droite	Bois	Peinture	5,34			0	
763	A	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Bas Droite	Bois	Peinture	3,58			0	
764	A	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	1,49			0	
765	A	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Haut Droite	Bois	Peinture	4,73			0	
766	A	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Bas Droite	Bois	Peinture	2,77			0	
767	A	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Centre Droite	Bois	Peinture	4,53			0	
768	A	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Bas Droite	Bois	Peinture	5,38			0	
769	A	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Haut Centre	Bois	Peinture	4,8			0	
Nombre total d'unités de Diagnostic :		27	Nombre d'unités de classe 3 :		0	Pourcentage de classe 3 :		0%		

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------	--------	-------------

Cabinet médical - Vol 17 (W.c 2)

80	A	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
----	---	---------------------------	---------------	-----	------	------------	--	---	---	----------

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Cabinet médical - Vol 17 (W.c 2)										
81	B	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
82	C	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
83	D	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
304	B	Mur1 Mur platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07			0	
305	B	Mur1 Mur platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06			0	
306	B	Mur1 Mur platre peint	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08			0	
307	C	Mur1 Mur platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06			0	
308	C	Mur1 Mur platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07			0	
309	C	Mur1 Mur platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07			0	
310	D	Mur1 Mur platre peint	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06			0	
311	D	Mur1 Mur platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07			0	
312	D	Mur1 Mur platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07			0	
313	A	Mur1 Mur platre peint	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03			0	
314	A	Mur1 Mur platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01			0	
315	A	Mur1 Mur platre peint	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06			0	
401	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03			0	
402	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07			0	
403	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07			0	
707	A	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Centre Centre	Bois	Peinture	4,28			0	
708	A	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Centre Droite	Bois	Peinture	3,35			0	
709	A	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Haut Centre	Bois	Peinture	5,89			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	---------------------	------------------------	----------------------	------------------------	--------	-------------

Cabinet médical - Vol 17 (W.c 2)

710	A	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	1,72			0	
711	A	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Haut Droite	Bois	Peinture	1,78			0	
712	A	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	4,9			0	
713	A	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	4,51			0	
714	A	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Centre Centre	Bois	Peinture	6,66			0	
715	A	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Bas Droite	Bois	Peinture	4,03			0	

Nombre total d'unités de Diagnostic :	10	Nombre d'unités de classe 3 :	0	Pourcentage de classe 3 :	0%
---------------------------------------	----	-------------------------------	---	---------------------------	----

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	---------------------	------------------------	----------------------	------------------------	--------	-------------

Cabinet médical - Vol 18 (L.t 1)

76	A	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
77	B	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
78	C	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
79	D	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
292	A	Mur1 Mur platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02			0	
293	A	Mur1 Mur platre peint	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02			0	
294	A	Mur1 Mur platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05			0	
295	B	Mur1 Mur platre peint	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02			0	
296	B	Mur1 Mur platre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05			0	
297	B	Mur1 Mur platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03			0	
298	C	Mur1 Mur platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07			0	
299	C	Mur1 Mur platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Cabinet médical - Vol 18 (L.t 1)										
300	C	Mur1 Mur platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06			0	
301	D	Mur1 Mur platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03			0	
302	D	Mur1 Mur platre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09			0	
303	D	Mur1 Mur platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07			0	
398	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08			0	
399	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08			0	
400	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03			0	
725	A	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Bas Gauche	Bois	Peinture	3,98			0	
726	A	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Bas Gauche	Bois	Peinture	4,96			0	
727	A	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Centre Droite	Bois	Peinture	6,96			0	
728	A	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	2,66			0	
729	A	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Haut Centre	Bois	Peinture	2,99			0	
730	A	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Centre Centre	Bois	Peinture	4,57			0	
731	A	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	4,87			0	
732	A	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Bas Droite	Bois	Peinture	6,81			0	
733	A	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Centre Centre	Bois	Peinture	4,36			0	
Nombre total d'unités de Diagnostic :		10	Nombre d'unités de classe 3 :		0	Pourcentage de classe 3 :		0%		

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Cabinet médical - Vol 19 (L.t 2)										
72	C	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Cabinet médical - Vol 19 (L.t 2)										
73	D	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
74	A	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
75	B	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
328	B	Mur1 Mur platre peint	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01			0	
329	B	Mur1 Mur platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08			0	
330	B	Mur1 Mur platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07			0	
331	C	Mur1 Mur platre peint	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08			0	
332	C	Mur1 Mur platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02			0	
333	C	Mur1 Mur platre peint	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04			0	
334	D	Mur1 Mur platre peint	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02			0	
335	D	Mur1 Mur platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06			0	
336	D	Mur1 Mur platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06			0	
337	A	Mur1 Mur platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09			0	
338	A	Mur1 Mur platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01			0	
339	A	Mur1 Mur platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02			0	
407	Planch er haut	Plafond1 Plafond platre peint	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08			0	
408	Planch er haut	Plafond1 Plafond platre peint	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08			0	
409	Planch er haut	Plafond1 Plafond platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07			0	
752	A	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Centre Centre	Bois	Peinture	3,25			0	
753	A	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Haut Centre	Bois	Peinture	6,63			0	
754	A	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Bas Droite	Bois	Peinture	3,8			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	---------------------	------------------------	----------------------	------------------------	--------	-------------

Cabinet médical - Vol 19 (L.t 2)

755	A	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Bas Droite	Bois	Peinture	2,08			0	
756	A	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,62			0	
757	A	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	3,84			0	
758	A	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	6,45			0	
759	A	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Bas Centre	Bois	Peinture	3,64			0	
760	A	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Centre Centre	Bois	Peinture	4,75			0	

Nombre total d'unités de Diagnostic :	10	Nombre d'unités de classe 3 :	0	Pourcentage de classe 3 :	0%
---------------------------------------	----	-------------------------------	---	---------------------------	----

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	---------------------	------------------------	----------------------	------------------------	--------	-------------

Cabinet médical - Vol 2 (Accueil 1)

10	A	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
11	B	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
12	C	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
13	D	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
115	A	Mur1 Mur platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04			0	
116	A	Mur1 Mur platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06			0	
117	A	Mur1 Mur platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06			0	
118	B	Mur1 Mur platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05			0	
119	B	Mur1 Mur platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02			0	
120	B	Mur1 Mur platre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06			0	
121	C	Mur1 Mur platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08			0	
122	C	Mur1 Mur platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Cabinet médical - Vol 2 (Accueil 1)										
123	C	Mur1 Mur platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05			0	
124	D	Mur1 Mur platre peint	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04			0	
125	D	Mur1 Mur platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02			0	
126	D	Mur1 Mur platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02			0	
353	Planch er haut	Plafond1 Plafond platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04			0	
354	Planch er haut	Plafond1 Plafond platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03			0	
355	Planch er haut	Plafond1 Plafond platre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03			0	
419	A	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Haut Gauche	Bois	Peinture	4,91			0	
420	A	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Bas Centre	Bois	Peinture	6,64			0	
421	A	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Bas Gauche	Bois	Peinture	3,51			0	
422	A	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	1,45			0	
423	A	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Haut Centre	Bois	Peinture	4,66			0	
424	A	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	1,66			0	
425	A	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	3,44			0	
426	A	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Haut Centre	Bois	Peinture	3,7			0	
427	A	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Bas Droite	Bois	Peinture	5,79			0	
428	C	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Bas Centre	Bois	Peinture	5,27			0	
429	C	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Centre Centre	Bois	Peinture	4,8			0	
430	C	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Centre Centre	Bois	Peinture	3,46			0	
431	C	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Haut Centre	Bois	Peinture	2,47			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Cabinet médical - Vol 2 (Accueil 1)										
432	C	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	2,61			0	
433	C	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Haut Droite	Bois	Peinture	3,26			0	
434	C	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Haut Droite	Bois	Peinture	4,88			0	
435	C	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	5,57			0	
436	C	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Centre Droite	Bois	Peinture	3,85			0	
797	B	Fe1 Fenêtre bois peint (Fenêtre)	Centre Gauche	Autre	Autre	0,04			0	
798	B	Fe1 Fenêtre bois peint (Fenêtre)	Haut Droite	Autre	Autre	0,04			0	
799	B	Fe1 Fenêtre bois peint (Fenêtre)	Bas Centre	Autre	Autre	0,05			0	
800	B	Fe1 Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07			0	
801	B	Fe1 Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09			0	
802	B	Fe1 Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05			0	
803	B	Fe1 Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03			0	
804	B	Fe1 Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08			0	
805	B	Fe1 Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07			0	
806	B	Fe1 Fenêtre bois peint (Dormant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07			0	
807	B	Fe1 Fenêtre bois peint (Dormant)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07			0	
808	B	Fe1 Fenêtre bois peint (Dormant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04			0	
809	B	Fe1 Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02			0	
810	B	Fe1 Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09			0	



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Cabinet médical - Vol 2 (Accueil 1)										
811	B	Fe1 Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04			0	
812	B	Fe2 Fenêtre bois peint (Fenêtre)	Centre Centre	Autre	Autre	0,01			0	
813	B	Fe2 Fenêtre bois peint (Fenêtre)	Centre Gauche	Autre	Autre	0,09			0	
814	B	Fe2 Fenêtre bois peint (Fenêtre)	Haut Gauche	Autre	Autre	0,04			0	
815	B	Fe2 Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06			0	
816	B	Fe2 Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06			0	
817	B	Fe2 Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07			0	
818	B	Fe2 Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03			0	
819	B	Fe2 Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07			0	
820	B	Fe2 Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01			0	
821	B	Fe2 Fenêtre bois peint (Dormant)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05			0	
822	B	Fe2 Fenêtre bois peint (Dormant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01			0	
823	B	Fe2 Fenêtre bois peint (Dormant)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09			0	
824	B	Fe2 Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05			0	
825	B	Fe2 Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05			0	
826	B	Fe2 Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05			0	
1148	B	Allège1 Allège platre peint (Allège)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08			0	
1149	B	Allège1 Allège platre peint (Allège)	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03			0	
1150	B	Allège1 Allège platre peint (Allège)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	---------------------	------------------------	----------------------	------------------------	--------	-------------

Cabinet médical - Vol 2 (Accueil 1)

1151	B	Allège2 Allège platre peint (Allège)	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09			0	
1152	B	Allège2 Allège platre peint (Allège)	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07			0	
1153	B	Allège2 Allège platre peint (Allège)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08			0	

Nombre total d'unités de Diagnostic :	17	Nombre d'unités de classe 3 :	0	Pourcentage de classe 3 :	0%
---------------------------------------	----	-------------------------------	---	---------------------------	----

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	---------------------	------------------------	----------------------	------------------------	--------	-------------

Cabinet médical - Vol 20 (W.c 3)

84	A	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
85	B	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
86	C	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
87	D	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
316	A	Mur1 Mur platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04			0	
317	A	Mur1 Mur platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02			0	
318	A	Mur1 Mur platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06			0	
319	B	Mur1 Mur platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01			0	
320	B	Mur1 Mur platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02			0	
321	B	Mur1 Mur platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05			0	
322	C	Mur1 Mur platre peint	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05			0	
323	C	Mur1 Mur platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08			0	
324	C	Mur1 Mur platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08			0	
325	D	Mur1 Mur platre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Cabinet médical - Vol 20 (W.c 3)										
326	D	Mur1 Mur platre peint	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08			0	
327	D	Mur1 Mur platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02			0	
404	Planch er haut	Plafond1 Plafond platre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01			0	
405	Planch er haut	Plafond1 Plafond platre peint	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05			0	
406	Planch er haut	Plafond1 Plafond platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02			0	
779	A	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Haut Droite	Bois	Peinture	4,84			0	
780	A	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Bas Gauche	Bois	Peinture	3,71			0	
781	A	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Centre Gauche	Bois	Peinture	6,68			0	
782	A	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Centre Centre	Bois	Peinture	2,83			0	
783	A	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Bas Droite	Bois	Peinture	3,84			0	
784	A	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,02			0	
785	A	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Haut Centre	Bois	Peinture	3,96			0	
786	A	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	4,31			0	
787	A	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Bas Droite	Bois	Peinture	5,41			0	
1112	C	Fe1 Fenêtre bois peint (Fenêtre)	Haut Droite	Autre	Autre	0,04			0	
1113	C	Fe1 Fenêtre bois peint (Fenêtre)	Haut Gauche	Autre	Autre	0,07			0	
1114	C	Fe1 Fenêtre bois peint (Fenêtre)	Bas Droite	Autre	Autre	0,04			0	
1115	C	Fe1 Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05			0	
1116	C	Fe1 Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Cabinet médical - Vol 20 (W.c 3)										
1117	C	Fe1 Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05			0	
1118	C	Fe1 Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02			0	
1119	C	Fe1 Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03			0	
1120	C	Fe1 Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04			0	
1121	C	Fe1 Fenêtre bois peint (Dormant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05			0	
1122	C	Fe1 Fenêtre bois peint (Dormant)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04			0	
1123	C	Fe1 Fenêtre bois peint (Dormant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07			0	
1124	C	Fe1 Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02			0	
1125	C	Fe1 Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06			0	
1126	C	Fe1 Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04			0	
1211	C	Allège1 Allège platre peint (Allège)	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03			0	
1212	C	Allège1 Allège platre peint (Allège)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05			0	
1213	C	Allège1 Allège platre peint (Allège)	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04			0	
Nombre total d'unités de Diagnostic : 13 Nombre d'unités de classe 3 : 0 Pourcentage de classe 3 : 0%										

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Cabinet médical - Vol 3 (Bureau 1)										
14	A	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
15	B	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
16	C	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
17	D	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Cabinet médical - Vol 3 (Bureau 1)										
127	A	Mur1 Mur platre peint	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08			0	
128	A	Mur1 Mur platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08			0	
129	A	Mur1 Mur platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01			0	
130	B	Mur1 Mur platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08			0	
131	B	Mur1 Mur platre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03			0	
132	B	Mur1 Mur platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05			0	
133	C	Mur1 Mur platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07			0	
134	C	Mur1 Mur platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03			0	
135	C	Mur1 Mur platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04			0	
136	D	Mur1 Mur platre peint	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02			0	
137	D	Mur1 Mur platre peint	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08			0	
138	D	Mur1 Mur platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01			0	
356	Planch er haut	Plafond1 Plafond platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07			0	
357	Planch er haut	Plafond1 Plafond platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08			0	
358	Planch er haut	Plafond1 Plafond platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04			0	
437	A	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Haut Droite	Bois	Peinture	3,12			0	
438	A	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Bas Gauche	Bois	Peinture	4,52			0	
439	A	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Centre Gauche	Bois	Peinture	5,28			0	
440	A	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Centre Droite	Bois	Peinture	2,42			0	
441	A	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Bas Centre	Bois	Peinture	2,12			0	
442	A	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Centre Droite	Bois	Peinture	4,53			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Cabinet médical - Vol 3 (Bureau 1)										
443	A	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	4,12			0	
444	A	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Bas Centre	Bois	Peinture	3,36			0	
445	A	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Bas Centre	Bois	Peinture	6,51			0	
446	C	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Bas Droite	Bois	Peinture	4,73			0	
447	C	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Centre Centre	Bois	Peinture	3,1			0	
448	C	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Centre Centre	Bois	Peinture	6,01			0	
449	C	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Centre Droite	Bois	Peinture	4,95			0	
450	C	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Bas Centre	Bois	Peinture	2,74			0	
451	C	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Haut Centre	Bois	Peinture	1,79			0	
452	C	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Centre Droite	Bois	Peinture	3,9			0	
453	C	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Centre Droite	Bois	Peinture	5,63			0	
454	C	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	4,64			0	
644	D	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Centre Centre	Bois	Peinture	3,56			0	
645	D	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Centre Droite	Bois	Peinture	3,44			0	
646	D	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Centre Droite	Bois	Peinture	5,35			0	
647	D	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Bas Droite	Bois	Peinture	1,88			0	
648	D	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	2,05			0	
649	D	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Haut Droite	Bois	Peinture	3,94			0	
650	D	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Haut Droite	Bois	Peinture	3,92			0	
651	D	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	6,42			0	
652	D	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Centre Droite	Bois	Peinture	4,92			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Cabinet médical - Vol 3 (Bureau 1)										
662	A	Po2 Porte bois peint (Embrasure)	Centre Gauche	Bois	Peinture	5,61			0	
663	A	Po2 Porte bois peint (Embrasure)	Centre Centre	Bois	Peinture	4,38			0	
664	A	Po2 Porte bois peint (Embrasure)	Bas Centre	Bois	Peinture	4,62			0	
665	A	Po2 Porte bois peint (Ouvrant)	Centre Droite	Bois	Peinture	4,39			0	
666	A	Po2 Porte bois peint (Ouvrant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,58			0	
667	A	Po2 Porte bois peint (Ouvrant)	Haut Droite	Bois	Peinture	2,23			0	
668	A	Po2 Porte bois peint (Dormant)	Bas Centre	Bois	Peinture	6,74			0	
669	A	Po2 Porte bois peint (Dormant)	Haut Centre	Bois	Peinture	4,29			0	
670	A	Po2 Porte bois peint (Dormant)	Bas Centre	Bois	Peinture	4,64			0	
827	B	Fe1 Fenêtre bois peint (Fenêtre)	Centre Droite	Autre	Autre	0,03			0	
828	B	Fe1 Fenêtre bois peint (Fenêtre)	Bas Gauche	Autre	Autre	0,02			0	
829	B	Fe1 Fenêtre bois peint (Fenêtre)	Bas Droite	Autre	Autre	0,09			0	
830	B	Fe1 Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08			0	
831	B	Fe1 Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03			0	
832	B	Fe1 Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05			0	
833	B	Fe1 Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07			0	
834	B	Fe1 Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04			0	
835	B	Fe1 Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05			0	
836	B	Fe1 Fenêtre bois peint (Dormant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04			0	
837	B	Fe1 Fenêtre bois peint (Dormant)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Cabinet médical - Vol 3 (Bureau 1)										
838	B	Fe1 Fenêtre bois peint (Dormant)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04			0	
839	B	Fe1 Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08			0	
840	B	Fe1 Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08			0	
841	B	Fe1 Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07			0	
842	B	Fe2 Fenêtre bois peint (Fenêtre)	Bas Droite	Autre	Autre	0,08			0	
843	B	Fe2 Fenêtre bois peint (Fenêtre)	Centre Centre	Autre	Autre	0,09			0	
844	B	Fe2 Fenêtre bois peint (Fenêtre)	Bas Gauche	Autre	Autre	0,07			0	
845	B	Fe2 Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05			0	
846	B	Fe2 Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04			0	
847	B	Fe2 Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07			0	
848	B	Fe2 Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02			0	
849	B	Fe2 Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07			0	
850	B	Fe2 Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06			0	
851	B	Fe2 Fenêtre bois peint (Dormant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03			0	
852	B	Fe2 Fenêtre bois peint (Dormant)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06			0	
853	B	Fe2 Fenêtre bois peint (Dormant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06			0	
854	B	Fe2 Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04			0	
855	B	Fe2 Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07			0	
856	B	Fe2 Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	---------------------	------------------------	----------------------	------------------------	--------	-------------

Cabinet médical - Vol 3 (Bureau 1)

1154	B	Allège1 Allège platre peint (Allège)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01			0	
1155	B	Allège1 Allège platre peint (Allège)	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02			0	
1156	B	Allège1 Allège platre peint (Allège)	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05			0	
1157	B	Allège2 Allège platre peint (Allège)	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05			0	
1158	B	Allège2 Allège platre peint (Allège)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08			0	
1159	B	Allège2 Allège platre peint (Allège)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04			0	

Nombre total d'unités de Diagnostic :	19	Nombre d'unités de classe 3 :	0	Pourcentage de classe 3 :	0%
---------------------------------------	----	-------------------------------	---	---------------------------	----

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	---------------------	------------------------	----------------------	------------------------	--------	-------------

Cabinet médical - Vol 4 (Accueil 2)

18	A	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
19	B	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
20	C	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
21	D	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
139	A	Mur1 Mur platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09			0	
140	A	Mur1 Mur platre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08			0	
141	A	Mur1 Mur platre peint	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03			0	
142	B	Mur1 Mur platre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03			0	
143	B	Mur1 Mur platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08			0	
144	B	Mur1 Mur platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09			0	
145	C	Mur1 Mur platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03			0	
146	C	Mur1 Mur platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Cabinet médical - Vol 4 (Accueil 2)										
147	C	Mur1 Mur platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04			0	
148	D	Mur1 Mur platre peint	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03			0	
149	D	Mur1 Mur platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06			0	
150	D	Mur1 Mur platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01			0	
359	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05			0	
360	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03			0	
361	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08			0	
455	A	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Haut Droite	Bois	Peinture	3,82			0	
456	A	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Bas Gauche	Bois	Peinture	3,12			0	
457	A	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Centre Droite	Bois	Peinture	6,3			0	
458	A	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Centre Droite	Bois	Peinture	3,23			0	
459	A	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	1,39			0	
460	A	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Bas Centre	Bois	Peinture	1,29			0	
461	A	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Bas Centre	Bois	Peinture	4,15			0	
462	A	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Bas Centre	Bois	Peinture	5,56			0	
463	A	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	4,9			0	
464	D	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Haut Centre	Bois	Peinture	3,26			0	
465	D	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Bas Droite	Bois	Peinture	6,77			0	
466	D	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Haut Droite	Bois	Peinture	4,43			0	
467	D	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Bas Droite	Bois	Peinture	3,91			0	
468	D	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Centre Droite	Bois	Peinture	1,07			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Cabinet médical - Vol 4 (Accueil 2)										
469	D	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Haut Droite	Bois	Peinture	1,28			0	
470	D	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Haut Droite	Bois	Peinture	4,89			0	
471	D	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Haut Droite	Bois	Peinture	4,89			0	
472	D	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Centre Centre	Bois	Peinture	6,47			0	
635	D	Po2 Porte bois peint (Embrasure)	Bas Centre	Bois	Peinture	4,61			0	
636	D	Po2 Porte bois peint (Embrasure)	Bas Droite	Bois	Peinture	3,54			0	
637	D	Po2 Porte bois peint (Embrasure)	Bas Gauche	Bois	Peinture	5,55			0	
638	D	Po2 Porte bois peint (Ouvrant)	Centre Droite	Bois	Peinture	1,75			0	
639	D	Po2 Porte bois peint (Ouvrant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	3,57			0	
640	D	Po2 Porte bois peint (Ouvrant)	Bas Droite	Bois	Peinture	2,15			0	
641	D	Po2 Porte bois peint (Dormant)	Bas Droite	Bois	Peinture	3,55			0	
642	D	Po2 Porte bois peint (Dormant)	Haut Centre	Bois	Peinture	6,86			0	
643	D	Po2 Porte bois peint (Dormant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	3,11			0	
857	B	Fe1 Fenêtre bois peint (Fenêtre)	Bas Gauche	Autre	Autre	0,07			0	
858	B	Fe1 Fenêtre bois peint (Fenêtre)	Centre Centre	Autre	Autre	0,07			0	
859	B	Fe1 Fenêtre bois peint (Fenêtre)	Haut Droite	Autre	Autre	0,03			0	
860	B	Fe1 Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04			0	
861	B	Fe1 Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04			0	
862	B	Fe1 Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03			0	
863	B	Fe1 Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Cabinet médical - Vol 4 (Accueil 2)										
864	B	Fe1 Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04			0	
865	B	Fe1 Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05			0	
866	B	Fe1 Fenêtre bois peint (Dormant)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01			0	
867	B	Fe1 Fenêtre bois peint (Dormant)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05			0	
868	B	Fe1 Fenêtre bois peint (Dormant)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03			0	
869	B	Fe1 Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06			0	
870	B	Fe1 Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06			0	
871	B	Fe1 Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06			0	
872	B	Fe2 Fenêtre bois peint (Fenêtre)	Haut Gauche	Autre	Autre	0,03			0	
873	B	Fe2 Fenêtre bois peint (Fenêtre)	Centre Gauche	Autre	Autre	0,01			0	
874	B	Fe2 Fenêtre bois peint (Fenêtre)	Centre Droite	Autre	Autre	0,02			0	
875	B	Fe2 Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05			0	
876	B	Fe2 Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05			0	
877	B	Fe2 Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08			0	
878	B	Fe2 Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01			0	
879	B	Fe2 Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04			0	
880	B	Fe2 Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05			0	
881	B	Fe2 Fenêtre bois peint (Dormant)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02			0	
882	B	Fe2 Fenêtre bois peint (Dormant)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	---------------------	------------------------	----------------------	------------------------	--------	-------------

Cabinet médical - Vol 4 (Accueil 2)

883	B	Fe2 Fenêtre bois peint (Dormant)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03			0	
884	B	Fe2 Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03			0	
885	B	Fe2 Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08			0	
886	B	Fe2 Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08			0	
1160	B	Allège1 Allège platre peint (Allège)	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07			0	
1161	B	Allège1 Allège platre peint (Allège)	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03			0	
1162	B	Allège1 Allège platre peint (Allège)	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07			0	
1163	B	Allège2 Allège platre peint (Allège)	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04			0	
1164	B	Allège2 Allège platre peint (Allège)	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06			0	
1165	B	Allège2 Allège platre peint (Allège)	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02			0	

Nombre total d'unités de Diagnostic :	18	Nombre d'unités de classe 3 :	0	Pourcentage de classe 3 :	0%
---------------------------------------	----	-------------------------------	---	---------------------------	----

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	---------------------	------------------------	----------------------	------------------------	--------	-------------

Cabinet médical - Vol 5 (Bureau 2)

22	A	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
23	B	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
24	C	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
25	D	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
151	A	Mur1 Mur platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02			0	
152	A	Mur1 Mur platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07			0	
153	A	Mur1 Mur platre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02			0	



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Cabinet médical - Vol 5 (Bureau 2)										
154	B	Mur1 Mur platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04			0	
155	B	Mur1 Mur platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02			0	
156	B	Mur1 Mur platre peint	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06			0	
157	C	Mur1 Mur platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07			0	
158	C	Mur1 Mur platre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02			0	
159	C	Mur1 Mur platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09			0	
160	D	Mur1 Mur platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08			0	
161	D	Mur1 Mur platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05			0	
162	D	Mur1 Mur platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07			0	
362	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05			0	
363	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08			0	
364	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02			0	
482	D	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Bas Gauche	Bois	Peinture	4,42			0	
483	D	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Haut Droite	Bois	Peinture	4,04			0	
484	D	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Haut Gauche	Bois	Peinture	6,96			0	
485	D	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Centre Droite	Bois	Peinture	1,41			0	
486	D	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Haut Droite	Bois	Peinture	4,01			0	
487	D	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	2,9			0	
488	D	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	6,94			0	
489	D	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Bas Droite	Bois	Peinture	3,31			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Cabinet médical - Vol 5 (Bureau 2)										
490	D	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	3,34			0	
500	A	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Centre Centre	Bois	Peinture	4,07			0	
501	A	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Bas Droite	Bois	Peinture	6,24			0	
502	A	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Bas Gauche	Bois	Peinture	4,04			0	
503	A	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Bas Droite	Bois	Peinture	4,91			0	
504	A	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Centre Centre	Bois	Peinture	2,61			0	
505	A	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Centre Centre	Bois	Peinture	2,62			0	
506	A	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Haut Droite	Bois	Peinture	6,58			0	
507	A	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	3,19			0	
508	A	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Centre Centre	Bois	Peinture	4,24			0	
887	C	Fe1 Fenêtre bois peint (Fenêtre)	Haut Gauche	Autre	Autre	0,07			0	
888	C	Fe1 Fenêtre bois peint (Fenêtre)	Haut Gauche	Autre	Autre	0,06			0	
889	C	Fe1 Fenêtre bois peint (Fenêtre)	Haut Gauche	Autre	Autre	0,07			0	
890	C	Fe1 Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03			0	
891	C	Fe1 Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08			0	
892	C	Fe1 Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05			0	
893	C	Fe1 Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04			0	
894	C	Fe1 Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02			0	
895	C	Fe1 Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02			0	
896	C	Fe1 Fenêtre bois peint (Dormant)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Cabinet médical - Vol 5 (Bureau 2)										
897	C	Fe1 Fenêtre bois peint (Dormant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08			0	
898	C	Fe1 Fenêtre bois peint (Dormant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02			0	
899	C	Fe1 Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06			0	
900	C	Fe1 Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07			0	
901	C	Fe1 Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03			0	
902	C	Fe2 Fenêtre bois peint (Fenêtre)	Haut Droite	Autre	Autre	0,08			0	
903	C	Fe2 Fenêtre bois peint (Fenêtre)	Haut Gauche	Autre	Autre	0,05			0	
904	C	Fe2 Fenêtre bois peint (Fenêtre)	Centre Droite	Autre	Autre	0,05			0	
905	C	Fe2 Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04			0	
906	C	Fe2 Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05			0	
907	C	Fe2 Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05			0	
908	C	Fe2 Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07			0	
909	C	Fe2 Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01			0	
910	C	Fe2 Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02			0	
911	C	Fe2 Fenêtre bois peint (Dormant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06			0	
912	C	Fe2 Fenêtre bois peint (Dormant)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02			0	
913	C	Fe2 Fenêtre bois peint (Dormant)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06			0	
914	C	Fe2 Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05			0	
915	C	Fe2 Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02			0	
916	C	Fe2 Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------	--------	-------------

Cabinet médical - Vol 5 (Bureau 2)

1166	C	Allège1 Allège platre peint (Allège)	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04			0	
1167	C	Allège1 Allège platre peint (Allège)	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03			0	
1168	C	Allège1 Allège platre peint (Allège)	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07			0	
1169	C	Allège2 Allège platre peint (Allège)	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05			0	
1170	C	Allège2 Allège platre peint (Allège)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03			0	
1171	C	Allège2 Allège platre peint (Allège)	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09			0	

Nombre total d'unités de Diagnostic :	17	Nombre d'unités de classe 3 :	0	Pourcentage de classe 3 :	0%
---------------------------------------	----	-------------------------------	---	---------------------------	----

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------	--------	-------------

Cabinet médical - Vol 6 (Bureau 3)

26	A	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
27	B	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
28	C	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
29	D	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
163	A	Mur1 Mur platre peint	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07			0	
164	A	Mur1 Mur platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03			0	
165	A	Mur1 Mur platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05			0	
166	B	Mur1 Mur platre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05			0	
167	B	Mur1 Mur platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04			0	
168	B	Mur1 Mur platre peint	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07			0	
169	C	Mur1 Mur platre peint	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06			0	
170	C	Mur1 Mur platre peint	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Cabinet médical - Vol 6 (Bureau 3)										
171	C	Mur1 Mur platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08			0	
172	D	Mur1 Mur platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02			0	
173	D	Mur1 Mur platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09			0	
174	D	Mur1 Mur platre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05			0	
365	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05			0	
366	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08			0	
367	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06			0	
491	A	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Centre Gauche	Bois	Peinture	5,38			0	
492	A	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Centre Droite	Bois	Peinture	4,92			0	
493	A	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Centre Droite	Bois	Peinture	3,92			0	
494	A	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Haut Centre	Bois	Peinture	3,26			0	
495	A	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Bas Centre	Bois	Peinture	2,23			0	
496	A	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Bas Centre	Bois	Peinture	2,09			0	
497	A	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Bas Droite	Bois	Peinture	3,93			0	
498	A	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	5,74			0	
499	A	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	3,61			0	
518	D	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Bas Droite	Bois	Peinture	3,74			0	
519	D	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Centre Droite	Bois	Peinture	3,26			0	
520	D	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Haut Gauche	Bois	Peinture	6,3			0	
521	D	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Centre Droite	Bois	Peinture	1			0	
522	D	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Centre Centre	Bois	Peinture	2			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Cabinet médical - Vol 6 (Bureau 3)										
523	D	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Centre Droite	Bois	Peinture	4,69			0	
524	D	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Centre Droite	Bois	Peinture	3,9			0	
525	D	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Centre Droite	Bois	Peinture	5,38			0	
526	D	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	4,02			0	
917	B	Fe1 Fenêtre bois peint (Fenêtre)	Centre Centre	Autre	Autre	0,06			0	
918	B	Fe1 Fenêtre bois peint (Fenêtre)	Bas Droite	Autre	Autre	0,05			0	
919	B	Fe1 Fenêtre bois peint (Fenêtre)	Bas Droite	Autre	Autre	0,01			0	
920	B	Fe1 Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06			0	
921	B	Fe1 Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06			0	
922	B	Fe1 Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09			0	
923	B	Fe1 Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03			0	
924	B	Fe1 Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07			0	
925	B	Fe1 Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09			0	
926	B	Fe1 Fenêtre bois peint (Dormant)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03			0	
927	B	Fe1 Fenêtre bois peint (Dormant)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04			0	
928	B	Fe1 Fenêtre bois peint (Dormant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07			0	
929	B	Fe1 Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09			0	
930	B	Fe1 Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08			0	
931	B	Fe1 Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06			0	
932	B	Fe2 Fenêtre bois peint (Fenêtre)	Centre Centre	Autre	Autre	0,05			0	



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Cabinet médical - Vol 6 (Bureau 3)										
933	B	Fe2 Fenêtre bois peint (Fenêtre)	Haut Gauche	Autre	Autre	0,08			0	
934	B	Fe2 Fenêtre bois peint (Fenêtre)	Haut Centre	Autre	Autre	0,05			0	
935	B	Fe2 Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07			0	
936	B	Fe2 Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02			0	
937	B	Fe2 Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05			0	
938	B	Fe2 Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09			0	
939	B	Fe2 Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05			0	
940	B	Fe2 Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08			0	
941	B	Fe2 Fenêtre bois peint (Dormant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09			0	
942	B	Fe2 Fenêtre bois peint (Dormant)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07			0	
943	B	Fe2 Fenêtre bois peint (Dormant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06			0	
944	B	Fe2 Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02			0	
945	B	Fe2 Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03			0	
946	B	Fe2 Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09			0	
1172	B	Allège1 Allège platre peint (Allège)	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05			0	
1173	B	Allège1 Allège platre peint (Allège)	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02			0	
1174	B	Allège1 Allège platre peint (Allège)	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08			0	
1175	B	Allège2 Allège platre peint (Allège)	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07			0	
1176	B	Allège2 Allège platre peint (Allège)	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08			0	
1177	B	Allège2 Allège platre peint (Allège)	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05			0	

Nombre total d'unités de Diagnostic :	17	Nombre d'unités de classe 3 :	0	Pourcentage de classe 3 :	0%
---------------------------------------	----	-------------------------------	---	---------------------------	----

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Cabinet médical - Vol 7 (Salle d'attente 2)										
30	A	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
31	B	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
32	C	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
33	D	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
175	B	Mur1 Mur platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02			0	
176	B	Mur1 Mur platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03			0	
177	B	Mur1 Mur platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04			0	
178	C	Mur1 Mur platre peint	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04			0	
179	C	Mur1 Mur platre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07			0	
180	C	Mur1 Mur platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02			0	
181	D	Mur1 Mur platre peint	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06			0	
182	D	Mur1 Mur platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08			0	
183	D	Mur1 Mur platre peint	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07			0	
184	A	Mur1 Mur platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02			0	
185	A	Mur1 Mur platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05			0	
186	A	Mur1 Mur platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06			0	
368	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05			0	
369	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05			0	
370	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02			0	



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Cabinet médical - Vol 7 (Salle d'attente 2)										
536	A	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Bas Droite	Bois	Peinture	3,6			0	
537	A	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Bas Gauche	Bois	Peinture	6,98			0	
538	A	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Centre Gauche	Bois	Peinture	4,33			0	
539	A	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	4,12			0	
540	A	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Centre Droite	Bois	Peinture	2,06			0	
541	A	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	2,85			0	
542	A	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	6,61			0	
543	A	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	3,4			0	
544	A	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Bas Droite	Bois	Peinture	3,96			0	
947	B	Fe1 Fenêtre bois peint (Fenêtre)	Centre Droite	Autre	Autre	0,04			0	
948	B	Fe1 Fenêtre bois peint (Fenêtre)	Centre Centre	Autre	Autre	0,04			0	
949	B	Fe1 Fenêtre bois peint (Fenêtre)	Bas Droite	Autre	Autre	0,05			0	
950	B	Fe1 Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07			0	
951	B	Fe1 Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05			0	
952	B	Fe1 Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06			0	
953	B	Fe1 Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04			0	
954	B	Fe1 Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03			0	
955	B	Fe1 Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08			0	
956	B	Fe1 Fenêtre bois peint (Dormant)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Cabinet médical - Vol 7 (Salle d'attente 2)										
957	B	Fe1 Fenêtre bois peint (Dormant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04			0	
958	B	Fe1 Fenêtre bois peint (Dormant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08			0	
959	B	Fe1 Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08			0	
960	B	Fe1 Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07			0	
961	B	Fe1 Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05			0	
962	B	Fe2 Fenêtre bois peint (Fenêtre)	Centre Droite	Autre	Autre	0,04			0	
963	B	Fe2 Fenêtre bois peint (Fenêtre)	Centre Centre	Autre	Autre	0,07			0	
964	B	Fe2 Fenêtre bois peint (Fenêtre)	Haut Gauche	Autre	Autre	0,04			0	
965	B	Fe2 Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03			0	
966	B	Fe2 Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02			0	
967	B	Fe2 Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04			0	
968	B	Fe2 Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06			0	
969	B	Fe2 Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04			0	
970	B	Fe2 Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05			0	
971	B	Fe2 Fenêtre bois peint (Dormant)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04			0	
972	B	Fe2 Fenêtre bois peint (Dormant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07			0	
973	B	Fe2 Fenêtre bois peint (Dormant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04			0	
974	B	Fe2 Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07			0	
975	B	Fe2 Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08			0	
976	B	Fe2 Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Cabinet médical - Vol 7 (Salle d'attente 2)										
977	D	Fe1 Fenêtre bois peint (Fenêtre)	Bas Gauche	Autre	Autre	0,03			0	
978	D	Fe1 Fenêtre bois peint (Fenêtre)	Haut Centre	Autre	Autre	0,07			0	
979	D	Fe1 Fenêtre bois peint (Fenêtre)	Centre Centre	Autre	Autre	0,05			0	
980	D	Fe1 Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02			0	
981	D	Fe1 Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02			0	
982	D	Fe1 Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09			0	
983	D	Fe1 Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03			0	
984	D	Fe1 Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07			0	
985	D	Fe1 Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02			0	
986	D	Fe1 Fenêtre bois peint (Dormant)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06			0	
987	D	Fe1 Fenêtre bois peint (Dormant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06			0	
988	D	Fe1 Fenêtre bois peint (Dormant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04			0	
989	D	Fe1 Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02			0	
990	D	Fe1 Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08			0	
991	D	Fe1 Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01			0	
992	D	Fe2 Fenêtre bois peint (Fenêtre)	Bas Droite	Autre	Autre	0,01			0	
993	D	Fe2 Fenêtre bois peint (Fenêtre)	Centre Droite	Autre	Autre	0,06			0	
994	D	Fe2 Fenêtre bois peint (Fenêtre)	Centre Droite	Autre	Autre	0,05			0	
995	D	Fe2 Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Cabinet médical - Vol 7 (Salle d'attente 2)										
996	D	Fe2 Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04			0	
997	D	Fe2 Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03			0	
998	D	Fe2 Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09			0	
999	D	Fe2 Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06			0	
1000	D	Fe2 Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07			0	
1001	D	Fe2 Fenêtre bois peint (Dormant)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08			0	
1002	D	Fe2 Fenêtre bois peint (Dormant)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02			0	
1003	D	Fe2 Fenêtre bois peint (Dormant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07			0	
1004	D	Fe2 Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01			0	
1005	D	Fe2 Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04			0	
1006	D	Fe2 Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06			0	
1007	D	Fe3 Fenêtre bois peint (Fenêtre)	Bas Droite	Autre	Autre	0,06			0	
1008	D	Fe3 Fenêtre bois peint (Fenêtre)	Bas Gauche	Autre	Autre	0,06			0	
1009	D	Fe3 Fenêtre bois peint (Fenêtre)	Haut Centre	Autre	Autre	0,06			0	
1010	D	Fe3 Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04			0	
1011	D	Fe3 Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08			0	
1012	D	Fe3 Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09			0	
1013	D	Fe3 Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Cabinet médical - Vol 7 (Salle d'attente 2)										
1014	D	Fe3 Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06			0	
1015	D	Fe3 Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07			0	
1016	D	Fe3 Fenêtre bois peint (Dormant)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07			0	
1017	D	Fe3 Fenêtre bois peint (Dormant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02			0	
1018	D	Fe3 Fenêtre bois peint (Dormant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06			0	
1019	D	Fe3 Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06			0	
1020	D	Fe3 Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02			0	
1021	D	Fe3 Fenêtre bois peint (Ouvrant)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05			0	
1178	B	Allège1 Allège platre peint (Allège)	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03			0	
1179	B	Allège1 Allège platre peint (Allège)	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09			0	
1180	B	Allège1 Allège platre peint (Allège)	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02			0	
1181	B	Allège2 Allège platre peint (Allège)	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09			0	
1182	B	Allège2 Allège platre peint (Allège)	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02			0	
1183	B	Allège2 Allège platre peint (Allège)	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01			0	
1184	D	Allège1 Allège platre peint (Allège)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06			0	
1185	D	Allège1 Allège platre peint (Allège)	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04			0	
1186	D	Allège1 Allège platre peint (Allège)	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02			0	
1187	D	Allège2 Allège platre peint (Allège)	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04			0	
1188	D	Allège2 Allège platre peint (Allège)	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06			0	
1189	D	Allège2 Allège platre peint (Allège)	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08			0	
1190	D	Allège3 Allège platre peint (Allège)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08			0	
1191	D	Allège3 Allège platre peint (Allège)	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	---------------------	------------------------	----------------------	------------------------	--------	-------------

Cabinet médical - Vol 7 (Salle d'attente 2)

1192	D	Allège3 Allège platre peint (Allège)	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08			0	
1221	B	Po1 Porte PVC brut (Ouvrant)	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
1222	B	Po1 Porte PVC brut (Dormant)	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
1223	B	Po1 Porte PVC brut (Ouvrant extérieur)	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
1224	B	Po1 Porte PVC brut (Dormant extérieur)	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut

Nombre total d'unités de Diagnostic :	26	Nombre d'unités de classe 3 :	0	Pourcentage de classe 3 :	0%
---------------------------------------	----	-------------------------------	---	---------------------------	----

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	---------------------	------------------------	----------------------	------------------------	--------	-------------

Cabinet médical - Vol 8 (Réserve 1)

34	A	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
35	B	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
36	C	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
37	D	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
187	A	Mur1 Mur platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01			0	
188	A	Mur1 Mur platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08			0	
189	A	Mur1 Mur platre peint	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04			0	
190	B	Mur1 Mur platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06			0	
191	B	Mur1 Mur platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05			0	
192	B	Mur1 Mur platre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06			0	
193	C	Mur1 Mur platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05			0	
194	C	Mur1 Mur platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Cabinet médical - Vol 8 (Réserve 1)										
195	C	Mur1 Mur platre peint	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06			0	
196	D	Mur1 Mur platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07			0	
197	D	Mur1 Mur platre peint	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06			0	
198	D	Mur1 Mur platre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05			0	
371	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05			0	
372	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07			0	
373	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04			0	
572	A	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Centre Droite	Bois	Peinture	3,58			0	
573	A	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Haut Centre	Bois	Peinture	6,86			0	
574	A	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Centre Gauche	Bois	Peinture	4,51			0	
575	A	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	2,8			0	
576	A	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Centre Droite	Bois	Peinture	3,29			0	
577	A	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Centre Droite	Bois	Peinture	2,43			0	
578	A	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Bas Droite	Bois	Peinture	5,74			0	
579	A	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	3,68			0	
580	A	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Centre Centre	Bois	Peinture	4,21			0	
Nombre total d'unités de Diagnostic :		10	Nombre d'unités de classe 3 :		0	Pourcentage de classe 3 :		0%		
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Cabinet médical - Vol 9 (Couloir 1)										
38	C	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
39	D	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
40	A	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
41	B	Plinthe1 Plinthe PVC brut	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	PVC brut
199	D	Mur1 Mur platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08			0	
200	D	Mur1 Mur platre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02			0	
201	D	Mur1 Mur platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02			0	
202	A	Mur1 Mur platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04			0	
203	A	Mur1 Mur platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07			0	
204	A	Mur1 Mur platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08			0	
205	B	Mur1 Mur platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06			0	
206	B	Mur1 Mur platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05			0	
207	B	Mur1 Mur platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02			0	
208	C	Mur1 Mur platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02			0	
209	C	Mur1 Mur platre peint	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08			0	
210	C	Mur1 Mur platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06			0	
374	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02			0	
375	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03			0	
376	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04			0	
545	A	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Bas Centre	Bois	Peinture	4,75			0	
546	A	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Haut Gauche	Bois	Peinture	3,69			0	



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Cabinet médical - Vol 9 (Couloir 1)										
547	A	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Centre Droite	Bois	Peinture	5,94			0	
548	A	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Centre Centre	Bois	Peinture	2,9			0	
549	A	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,48			0	
550	A	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	4,27			0	
551	A	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Haut Droite	Bois	Peinture	3,6			0	
552	A	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	6,68			0	
553	A	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	4,49			0	
554	C	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Haut Droite	Bois	Peinture	3,4			0	
555	C	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Haut Droite	Bois	Peinture	6,82			0	
556	C	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Centre Gauche	Bois	Peinture	4,9			0	
557	C	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Centre Centre	Bois	Peinture	4,94			0	
558	C	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Bas Droite	Bois	Peinture	1,76			0	
559	C	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	1,38			0	
560	C	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Bas Droite	Bois	Peinture	3,54			0	
561	C	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	6,32			0	
562	C	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Haut Droite	Bois	Peinture	3,69			0	
581	B	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Bas Gauche	Bois	Peinture	6,84			0	
582	B	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Centre Droite	Bois	Peinture	3,73			0	
583	B	Po1 Porte bois peint (Embrasure)	Bas Centre	Bois	Peinture	4,31			0	
584	B	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Centre Droite	Bois	Peinture	2,15			0	
585	B	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Haut Droite	Bois	Peinture	3,79			0	
586	B	Po1 Porte bois peint (Ouvrant)	Bas Centre	Bois	Peinture	1,13			0	
587	B	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Bas Droite	Bois	Peinture	4,72			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	---------------------	------------------------	----------------------	------------------------	--------	-------------

Cabinet médical - Vol 9 (Couloir 1)

588	B	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Centre Droite	Bois	Peinture	4,24			0	
589	B	Po1 Porte bois peint (Dormant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	6,77			0	

Nombre total d'unités de Diagnostic :	12	Nombre d'unités de classe 3 :	0	Pourcentage de classe 3 :	0%
---------------------------------------	----	-------------------------------	---	---------------------------	----

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	---------------------	------------------------	----------------------	------------------------	--------	-------------

Façades - Vol 21 (Façade 1)

1228	A	Mur1 Mur ciment peint	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,08			0	
1229	A	Mur1 Mur ciment peint	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03			0	
1230	A	Mur1 Mur ciment peint	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04			0	
1234	A	Mur1 Mur brique brut	Centre Droite	Brique	Brut	Non mesuré		-	-	Brut
1257	A	Appui de fenêtre 1 Appui de fenêtre béton peint (Appui de fenêtre)	Bas Droite	Béton	Peinture	0,04			0	
1258	A	Appui de fenêtre 1 Appui de fenêtre béton peint (Appui de fenêtre)	Haut Droite	Béton	Peinture	0,04			0	
1259	A	Appui de fenêtre 1 Appui de fenêtre béton peint (Appui de fenêtre)	Haut Centre	Béton	Peinture	0,05			0	
1260	A	Appui de fenêtre 2 Appui de fenêtre béton peint (Appui de fenêtre)	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,07			0	
1261	A	Appui de fenêtre 2 Appui de fenêtre béton peint (Appui de fenêtre)	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,07			0	
1262	A	Appui de fenêtre 2 Appui de fenêtre béton peint (Appui de fenêtre)	Bas Centre	Béton	Peinture	0,02			0	
1263	A	Appui de fenêtre 3 Appui de fenêtre béton peint (Appui de fenêtre)	Bas Centre	Béton	Peinture	0,05			0	
1264	A	Appui de fenêtre 3 Appui de fenêtre béton peint (Appui de fenêtre)	Haut Centre	Béton	Peinture	0,07			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Façades - Vol 21 (Façade 1)										
1265	A	Appui de fenêtre 3 Appui de fenêtre béton peint (Appui de fenêtre)	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,05			0	
1266	A	Appui de fenêtre 4 Appui de fenêtre béton peint (Appui de fenêtre)	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,02			0	
1267	A	Appui de fenêtre 4 Appui de fenêtre béton peint (Appui de fenêtre)	Centre Droite	Béton	Peinture	0,09			0	
1268	A	Appui de fenêtre 4 Appui de fenêtre béton peint (Appui de fenêtre)	Haut Droite	Béton	Peinture	0,05			0	
1269	A	Appui de fenêtre 5 Appui de fenêtre béton peint (Appui de fenêtre)	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,03			0	
1270	A	Appui de fenêtre 5 Appui de fenêtre béton peint (Appui de fenêtre)	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,07			0	
1271	A	Appui de fenêtre 5 Appui de fenêtre béton peint (Appui de fenêtre)	Bas Droite	Béton	Peinture	0,06			0	
1272	A	Appui de fenêtre 6 Appui de fenêtre béton peint (Appui de fenêtre)	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,04			0	
1273	A	Appui de fenêtre 6 Appui de fenêtre béton peint (Appui de fenêtre)	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,01			0	
1274	A	Appui de fenêtre 6 Appui de fenêtre béton peint (Appui de fenêtre)	Haut Droite	Béton	Peinture	0,05			0	
1275	A	Appui de fenêtre 7 Appui de fenêtre béton peint (Appui de fenêtre)	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,07			0	
1276	A	Appui de fenêtre 7 Appui de fenêtre béton peint (Appui de fenêtre)	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,02			0	
1277	A	Appui de fenêtre 7 Appui de fenêtre béton peint (Appui de fenêtre)	Bas Centre	Béton	Peinture	0,07			0	
1278	A	Appui de fenêtre 8 Appui de fenêtre béton peint (Appui de fenêtre)	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,02			0	
1279	A	Appui de fenêtre 8 Appui de fenêtre béton peint (Appui de fenêtre)	Bas Droite	Béton	Peinture	0,08			0	



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Façades - Vol 21 (Façade 1)										
1280	A	Appui de fenêtre 8 Appui de fenêtre béton peint (Appui de fenêtre)	Centre Centre	Béton	Peinture	0,03			0	
1281	A	Appui de fenêtre 9 Appui de fenêtre béton peint (Appui de fenêtre)	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,05			0	
1282	A	Appui de fenêtre 9 Appui de fenêtre béton peint (Appui de fenêtre)	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,01			0	
1283	A	Appui de fenêtre 9 Appui de fenêtre béton peint (Appui de fenêtre)	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,06			0	
1284	A	Volet1 Volet PVC brut (Volet PVC brut)	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	
1285	A	Volet2 Volet PVC brut (Volet PVC brut)	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	
1286	A	Volet3 Volet PVC brut (Volet PVC brut)	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	
1287	A	Volet4 Volet PVC brut (Volet PVC brut)	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	
1288	A	Volet5 Volet PVC brut (Volet PVC brut)	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	
1289	A	Volet6 Volet PVC brut (Volet PVC brut)	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	
1290	A	Volet7 Volet PVC brut (Volet PVC brut)	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	
1291	A	Volet8 Volet PVC brut (Volet PVC brut)	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	
1292	A	Volet9 Volet PVC brut (Volet PVC brut)	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	
Nombre total d'unités de Diagnostic :		20	Nombre d'unités de classe 3 :		0	Pourcentage de classe 3 :		0%		

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	---------------------	------------------------	----------------------	------------------------	--------	-------------

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	---------------------	------------------------	----------------------	------------------------	--------	-------------

Façades - Vol 22 (Façade 2)

1231	A	Mur1 Mur ciment peint	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,01			0	
1232	A	Mur1 Mur ciment peint	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,07			0	
1233	A	Mur1 Mur ciment peint	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,03			0	

Nombre total d'unités de Diagnostic :	1	Nombre d'unités de classe 3 :	0	Pourcentage de classe 3 :	0%
---------------------------------------	---	-------------------------------	---	---------------------------	----

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	---------------------	------------------------	----------------------	------------------------	--------	-------------

Façades - Vol 23 (Façade 3)

1225	A	Mur1 Mur ciment peint	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,07			0	
1226	A	Mur1 Mur ciment peint	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,07			0	
1227	A	Mur1 Mur ciment peint	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02			0	
1235	A	Mur1 Mur brique brut	Bas Droite	Brique	Brut	Non mesuré		-	-	Brut
1236	A	Appui de fenêtre 1 Appui de fenêtre béton peint (Appui de fenêtre)	Haut Centre	Béton	Peinture	0,03			0	
1237	A	Appui de fenêtre 1 Appui de fenêtre béton peint (Appui de fenêtre)	Haut Centre	Béton	Peinture	0,02			0	
1238	A	Appui de fenêtre 1 Appui de fenêtre béton peint (Appui de fenêtre)	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,07			0	
1239	A	Appui de fenêtre 2 Appui de fenêtre béton peint (Appui de fenêtre)	Haut Centre	Béton	Peinture	0,03			0	
1240	A	Appui de fenêtre 2 Appui de fenêtre béton peint (Appui de fenêtre)	Centre Centre	Béton	Peinture	0,08			0	
1241	A	Appui de fenêtre 2 Appui de fenêtre béton peint (Appui de fenêtre)	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,08			0	
1242	A	Appui de fenêtre 3 Appui de fenêtre béton peint (Appui de fenêtre)	Centre Centre	Béton	Peinture	0,04			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Façades - Vol 23 (Façade 3)										
1243	A	Appui de fenêtre 3 Appui de fenêtre béton peint (Appui de fenêtre)	Bas Droite	Béton	Peinture	0,02			0	
1244	A	Appui de fenêtre 3 Appui de fenêtre béton peint (Appui de fenêtre)	Centre Centre	Béton	Peinture	0,04			0	
1245	A	Appui de fenêtre 4 Appui de fenêtre béton peint (Appui de fenêtre)	Bas Droite	Béton	Peinture	0,07			0	
1246	A	Appui de fenêtre 4 Appui de fenêtre béton peint (Appui de fenêtre)	Centre Centre	Béton	Peinture	0,08			0	
1247	A	Appui de fenêtre 4 Appui de fenêtre béton peint (Appui de fenêtre)	Bas Centre	Béton	Peinture	0,04			0	
1248	A	Appui de fenêtre 5 Appui de fenêtre béton peint (Appui de fenêtre)	Haut Droite	Béton	Peinture	0,07			0	
1249	A	Appui de fenêtre 5 Appui de fenêtre béton peint (Appui de fenêtre)	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,06			0	
1250	A	Appui de fenêtre 5 Appui de fenêtre béton peint (Appui de fenêtre)	Centre Droite	Béton	Peinture	0,02			0	
1251	A	Appui de fenêtre 6 Appui de fenêtre béton peint (Appui de fenêtre)	Bas Centre	Béton	Peinture	0,07			0	
1252	A	Appui de fenêtre 6 Appui de fenêtre béton peint (Appui de fenêtre)	Bas Droite	Béton	Peinture	0,07			0	
1253	A	Appui de fenêtre 6 Appui de fenêtre béton peint (Appui de fenêtre)	Centre Centre	Béton	Peinture	0,06			0	
1254	A	Appui de fenêtre 7 Appui de fenêtre béton peint (Appui de fenêtre)	Haut Centre	Béton	Peinture	0,06			0	
1255	A	Appui de fenêtre 7 Appui de fenêtre béton peint (Appui de fenêtre)	Centre Droite	Béton	Peinture	0,01			0	
1256	A	Appui de fenêtre 7 Appui de fenêtre béton peint (Appui de fenêtre)	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,01			0	
1293	A	Volet1 Volet PVC brut (Volet PVC brut)	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
Façades - Vol 23 (Façade 3)										
1294	A	Volet2 Volet PVC brut (Volet PVC brut)	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	
1295	A	Volet3 Volet PVC brut (Volet PVC brut)	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	
1296	A	Volet4 Volet PVC brut (Volet PVC brut)	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	
1297	A	Volet5 Volet PVC brut (Volet PVC brut)	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	
1298	A	Volet6 Volet PVC brut (Volet PVC brut)	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	
1299	A	Volet7 Volet PVC brut (Volet PVC brut)	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré		-	-	
Nombre total d'unités de Diagnostic :		16	Nombre d'unités de classe 3 :		0	Pourcentage de classe 3 :		0%		

F - CONCLUSION(S)

Le constat de risque d'exposition au plomb n'a pas mis en évidence la présence de revêtement contenant de plomb.

F-1 CLASSEMENT DES UNITÉS DE DIAGNOSTIC

Nombre d'unités de diagnostic :	CLASSE 0	CLASSE 1	CLASSE 2	CLASSE 3	NON MESURÉES
351	239 (68,09%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	112 (31,91%)

F-2 RECOMMANDATIONS AU PROPRIÉTAIRE ET OBLIGATIONS EN CAS D'UD DE CLASSE 3

Le plomb (principalement la céruse) contenu dans les revêtements peut provoquer une intoxication des personnes, en particulier des jeunes enfants, dès lors qu'il est inhalé ou ingéré. Les travaux qui seraient conduits sur les surfaces identifiées comme recouvertes de peinture d'une concentration surfacique en plomb égale ou supérieure à 1 mg/cm² devront s'accompagner de mesures de protection collectives et individuelles visant à contrôler la dissémination de poussières toxiques et à éviter toute exposition au plomb tant pour les intervenants que pour les occupants de l'immeuble et la population environnante.

S'il existe au moins une unité de classe 1 et 2

Nous rappelons au propriétaire l'intérêt de veiller à l'entretien des revêtements les recouvrant, afin d'éviter leur dégradation future (voir notice d'information)

S'il existe au moins une unité de classe 3

Article L1334-9 modifié du Code de la Santé Publique:

« Si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6 à L. 1334-8, met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 1334-2, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement doit en informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concernée(1). Il procède aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. En cas de location, lesdits travaux incombent au propriétaire bailleur. La non-réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale »

(1) Cette communication consiste à transmettre une copie complète du constat, annexes comprises. (Annexe 1 de l'arrêté du 19 Août 2011 relatif au CREP).

S'il existe au moins une situation de dégradation du bâti ou de risque de saturnisme

Article L1334-10 du Code de la Santé Publique:

« Si le Constat de Risque d'Exposition au Plomb établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6, L. 1334-7 et L. 1334-8 fait apparaître la présence de situations de dégradation précisées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, l'auteur du constat transmet dans les 5 jours une copie de ce document à l'ARS ».

Article L1334-11 du Code de la Santé Publique:

« Sur proposition de ses services ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé de la commune concernée, le représentant de l'Etat dans le département peut prescrire toutes mesures conservatoires, y compris l'arrêt du chantier, si des travaux entraînent un risque d'exposition au plomb pour les occupants d'un immeuble ou la population environnante. »

« Le coût des mesures conservatoires prises est mis à la charge du propriétaire, du syndicat de copropriétaires, ou de l'exploitant du local d'hébergement. »

F-3 FACTEURS DE DÉGRADATION DU BATI

SITUATION DE RISQUE DE SATURNISME INFANTILE	
1-Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50% d'éléments unitaires de classe 3 ? Localisation : NC	Non
2-L'ensemble des locaux objets du constat présente au moins 20% d'unités de diagnostic de classe 3 ?	Non
SITUATION DE DÉGRADATION DU BATI	
3-Les locaux objets du constat présentent au moins un plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou en tout ou partie effondré ? Localisation : NC	Non
4-Les locaux objets du constat présentent des traces de ruissellement ou d'écoulement d'eau sur plusieurs éléments unitaires d'une même pièce ? Localisation : NC	Non
5-Les locaux objets du constat présentent plusieurs éléments unitaires d'une même pièce recouverts de moisissures ou de nombreuses taches d'humidité ? Localisation : NC	Non
TRANSMISSION DU CONSTAT A L'AGENCE RÉGIONNALE DE SANTÉ(ARS)	
Une copie du CREP est transmise dans un délai de 5 jours à l'ARS de la région d'implantation du bien expertisé si au moins un facteur de dégradation du bâti est relevé.	Non
OBSERVATION : ÉTAT GÉNÉRAL DU BIEN	
Le technicien a déterminé que l'état général du bien était :	NC

G - OBLIGATION D'INFORMATION POUR LE PROPRIÉTAIRE

Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme, Article R.1334-12 modifié du Code de la Santé Publique :

«L'information des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux, prévue par l'Article L.1334-9 modifié est réalisée par la remise du Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP) par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement.»

«Le CREP est tenu par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement à disposition des agents ou services mentionnés à l'Article L.1421-1 modifié du Code de la Santé Publique ainsi que, le cas échéant, des agents chargés du contrôle de la réglementation du travail et des agents des services de prévention des organismes de Sécurité Sociale.»

H - INFORMATIONS SUR LES PRINCIPALES RÉGLEMENTATIONS ET RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D'EXPOSITION AU PLOMB

H-1 TEXTES DE RÉFÉRENCE

Code de la Santé Publique :

- Code de la Santé Publique : Articles L.1334-1 modifié, L.1334-1-1 et L.1334-2 modifiés, L.1334-3 modifié, L.1334-4 à L.1334-8-1, L.1334-9 modifié, L.1334-10 et L.1334-11, L.1334-12 modifié.
- Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique Articles 72 à 78 modifiant le Code de la Santé Publique;
- Arrêté du 25 avril 2006 relatif aux travaux en partie commune;
- Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme;
- Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb;
- Arrêté du 19 août 2011 relatif au diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures;
- Arrêté du 12 mai 2009 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb réalisés en application de l'Article L.1334-2 du Code de la Santé Publique;
- Arrêté du 7 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des Constats de Risque d'Exposition au Plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification.
- Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.
- Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 - Article 48.

Code de la Construction et de l'Habitat :

- Code de la Construction et de l'Habitat : Articles L.271-4 à L.271-6 modifiés (dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-5 modifié (conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique);
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le Code de la Construction et de l'Habitat et le Code de la Santé Publique.

Code du Travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :

- Code du Travail : Articles L.233-5-1, R.231-51 à R.231-54, R.231-56 et suivants, R.231-58 et suivants, R.233-1 modifié, R.233-42 et suivants;
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du Code du Travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le Code du Travail et le Code de la Santé Publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (équipements de travail) ;
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail);
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.4512-7 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention.

H-2 RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Documents techniques :

- Fiche toxicologique n°59-INRS-Août 2018
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP 4e trimestre 2001 ;
- Document ED 909 Interventions sur les peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, septembre 2013 ;
- Norme AFNOR NF X 46-030 «Diagnostic plomb - Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb».
- Norme AFNOR NF X 46-031 «Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acide-soluble».
- Préconisations pour la réalisation d'un diagnostic plomb avant travaux. Mars 2014
- Décapage des peintures au plombifères. Ref ISFOP13
- Traitement des peintures au plomb. Ref ISG0115

Sites Internet :

- Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, ...) : <http://www.sante.gouv.fr> (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- Ministère chargé du logement : <http://www.logement.gouv.fr>
- Agence nationale de l'habitat (ANAH) : <http://www.anah.fr/> (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)
- Institut national de recherche et de sécurité (INRS) : <http://www.inrs.fr/>

I - ANNEXES

I-1 COMPTE RENDU DE LA RECHERCHE DES CANALISATIONS EN PLOMB

Conclusion : Le bien n'est pas situé dans un département assujéti à la recherche de canalisations en plomb.

Localisation des canalisations en plomb

Volume	Localisation	Mètre linéaire apparent
Néant	Néant	Néant

I-2 ANALYSE CHIMIQUE DU LABORATOIRE

Néant.

I-3 NOTICE D'INFORMATIONS

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !

La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc....). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source de contamination. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Les peintures contenant du plomb ne présentent pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écailent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

-s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb,

-s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb,

-s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

• Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre ;

• Lutte contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

• Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;

• Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions :

• Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;

• Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. Avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

• Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

• Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb

• Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie).

Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales des territoires, des agences régionales de la santé ou des services communaux d'hygiène et de santé, ou sur les sites internet des ministères chargés de la santé et du logement.

Exemples de revêtements dégradés représentant un risque pour la santé. **Plaque d'informations**

disponible sur :


<http://www.sante-sports.gouv.fr>



CABINET MÉDICAL - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW963581

Légende

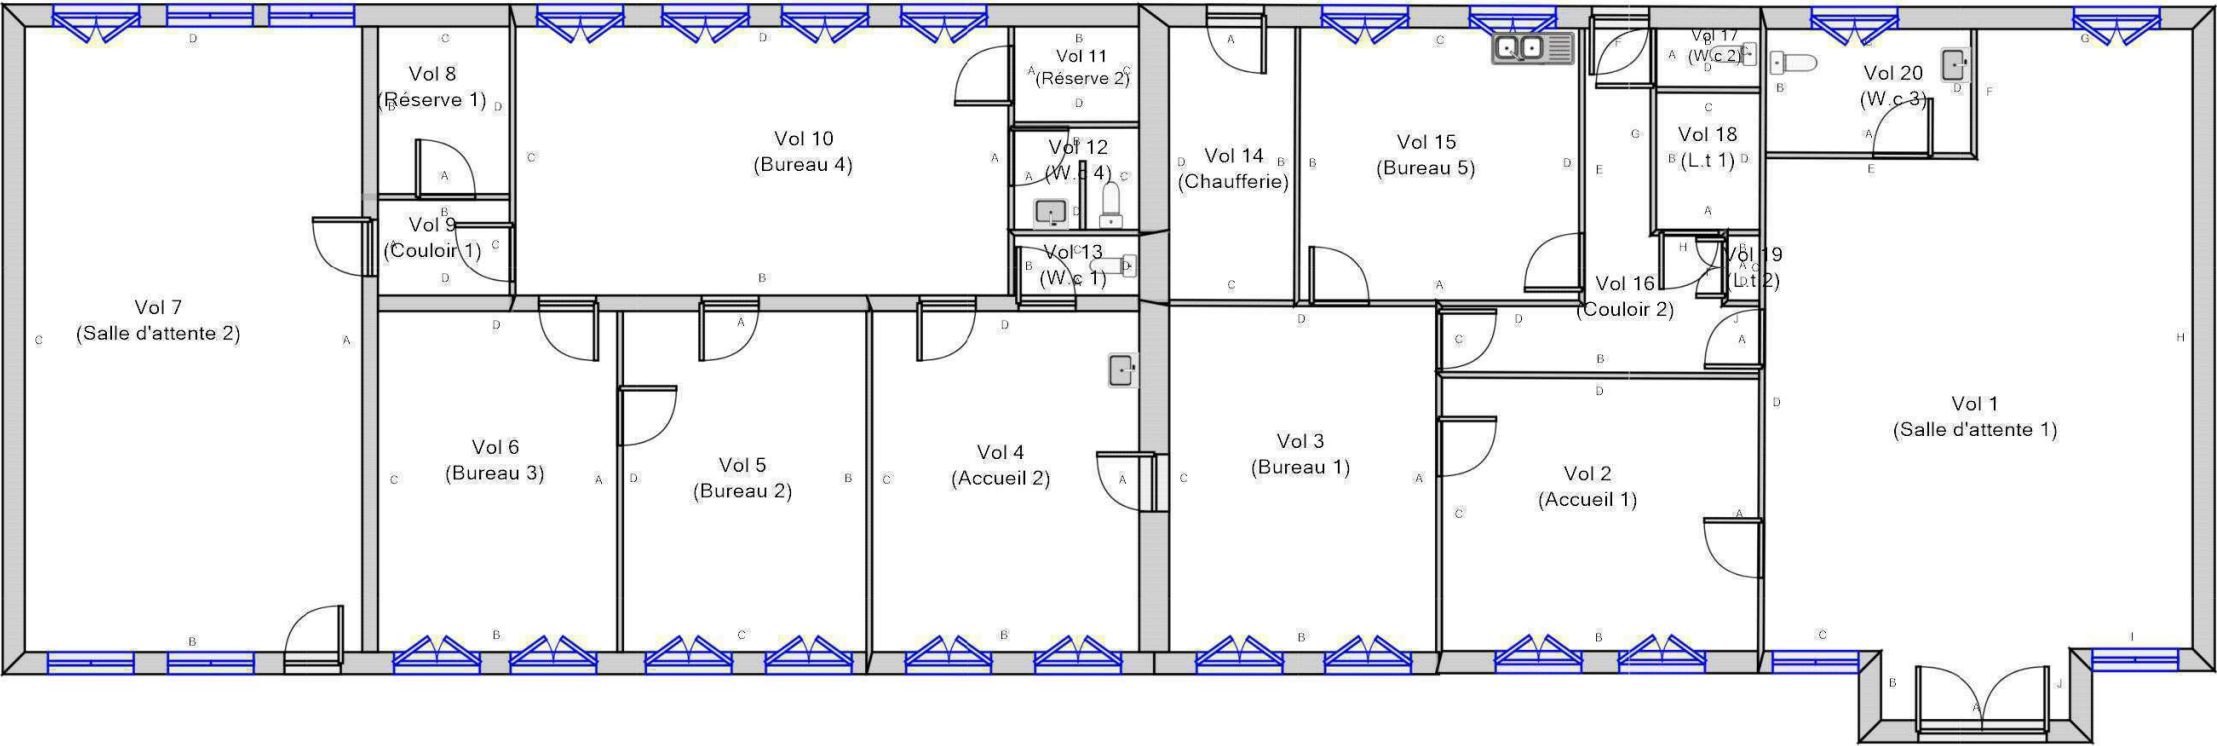

Adresse du bien

12 RUE DU MARECHAL LECLERC
62410 WINGLES

Désignation

CABINET MEDICAL

Date intervention

23/10/2025

Technicien intervenant

VERQUIN OCEANE

CABINET MÉDICAL - PLAN DE REPÉRAGE - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Légende

	Volume et élément contenant du plomb
--	--------------------------------------

--	--

--	--


--	--

--	--

--	--

--	--

Techniciens intervenant	
VERQUIN OCEANE	

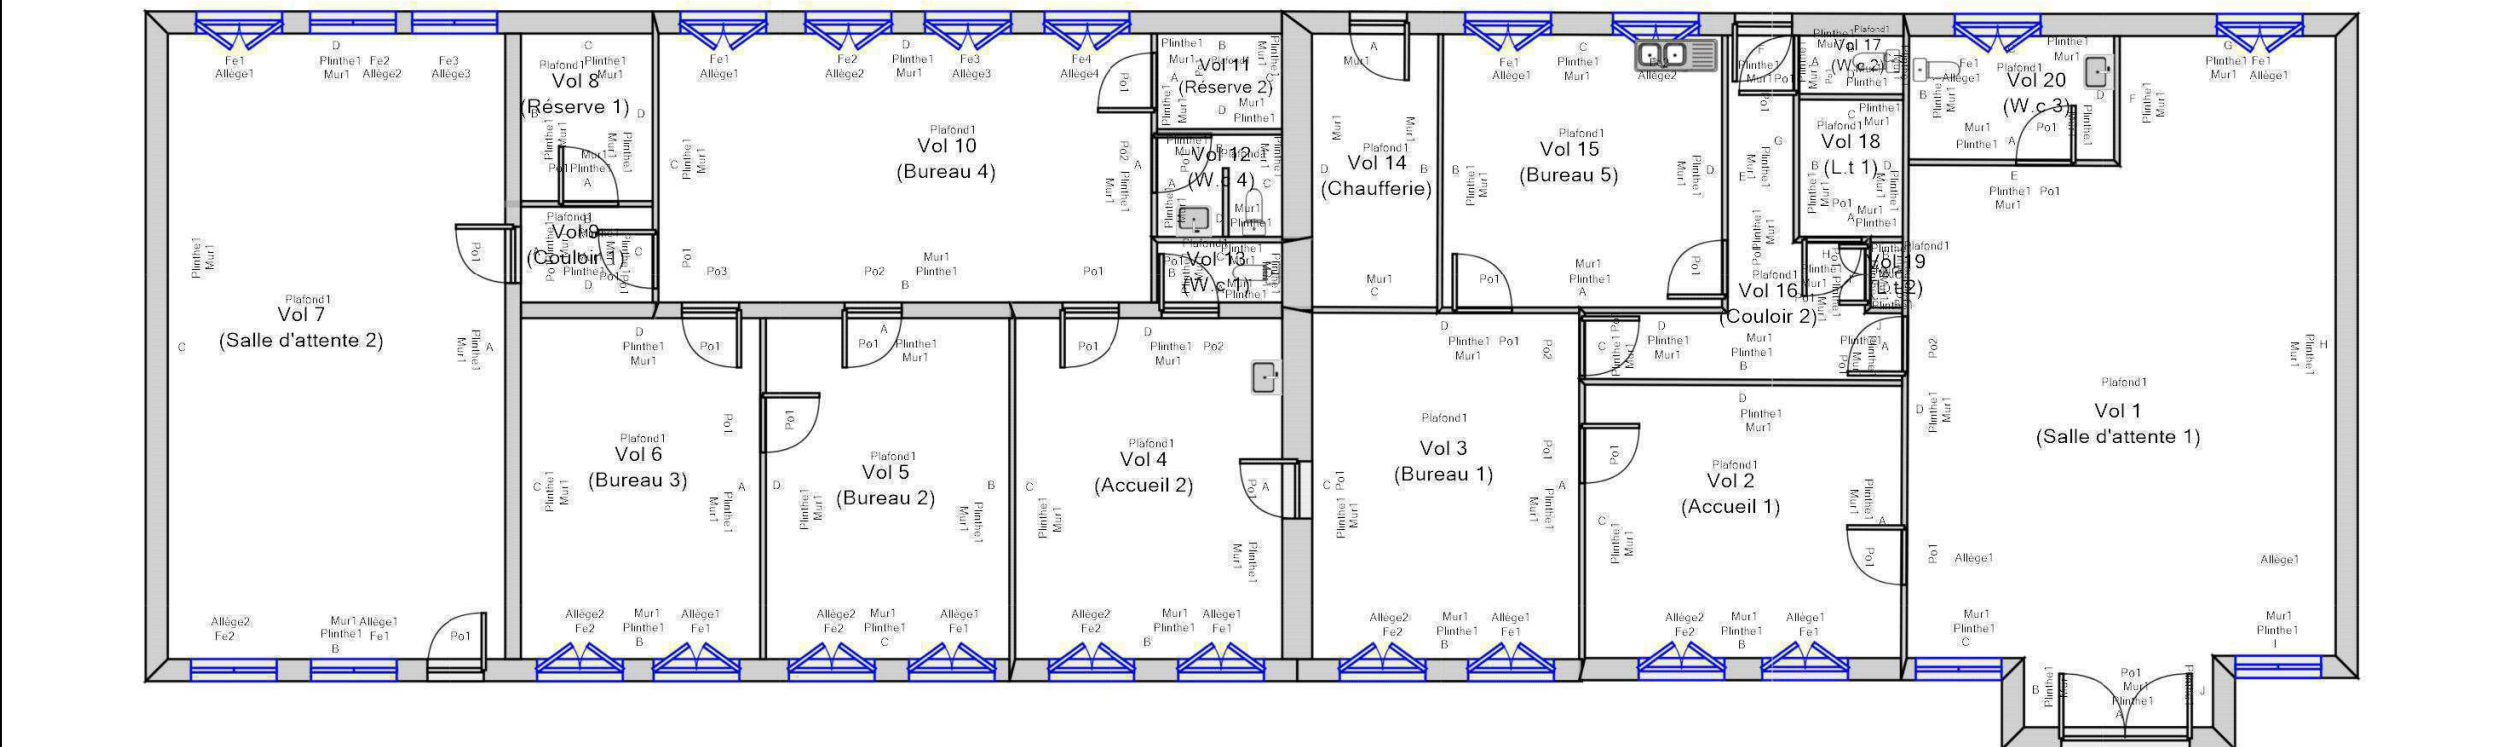

Adresse du bien

12 RUE DU MARECHAL LECLERC
62410 WINGLES

Désignation

CABINET MEDICAL

Date intervention

23/10/2025

Techniciens intervenant

VERQUIN OCEANE

FAÇADES - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME				Référence: 002EW963581
Vol 23 (Façade 3)  Vol 22 (Façade 2)  Vol 21 (Façade 1) 				Légende
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	12 RUE DU MARECHAL LECLERC 62410 WINGLES	CABINET MEDICAL	23/10/2025	VERQUIN OCEANE

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance AC 2025 1/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92035 Paris La Défense Cedex
T : +33 (0) 1 44 05 96 00
F : +33 (0) 1 44 05 96 00



**ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE**

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

**VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE**

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° **76208471-30015** couvrant également l'assuré additionnel :

AC ENVIRONNEMENT

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des enrobés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de mure
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Énergétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, annexionnement ERNMT ou ESRIS)
- Certificat de déconce - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevé de cotes et plan de l'existant en copropriété
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous-traité
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisés et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.

HDI Global SE
HDI Platz 1, 30000 Hannover, Germany
www.hdi-global

Commercial Register: 582 Hannover
HR Number: B 60320
VAT registration ID DE 219028702

Chairman of the Supervisory Board: Torsten Lause
Board of Management: Dr. Edgar Pule (Chairman), Ralf Beuter,
Dr. Malte Enders, Dr. Christian Hemming, Dr. Dirk Hering, David Hulin, Dr. Barbara Kinnasewski,
Beiter, Dr. Thomas Kuhn

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92035 Paris La Défense Cedex
T : +33 (0) 1 44 05 96 00
F : +33 (0) 1 44 05 96 00



- Conception, développement de logiciels, progiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques
- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales
- Activités concernant la formation professionnelle
- Développement, animation d'un réseau de franchise
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures
- Hébergement de données
- Repérage des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	7 500 000 EUR	par sinistre
Tous Dommages Confordeus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)		
Dont :		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement (pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confisqués	30 000 EUR	par sinistre
RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
Tous Dommages Confordeus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)		
Dont :		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 01/01/2025 au 31/12/2025, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites prévues par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assuré.

Fait à Paris, le jeudi 12 décembre 2024 - RE/CT



HDI Global SE
HDI Platz 1, 30000 Hannover, Germany
www.hdi-global

Commercial Register: 582 Hannover
HR Number: B 60320
VAT registration ID DE 219028702

Chairman of the Supervisory Board: Torsten Lause
Board of Management: Dr. Edgar Pule (Chairman), Ralf Beuter,
Dr. Malte Enders, Dr. Christian Hemming, Dr. Dirk Hering, David Hulin, Dr. Barbara Kinnasewski,
Beiter, Dr. Thomas Kuhn

Attestation AC 2025



ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné Mme Dominique BISAGA, présidente de la SAS **AC ENVIRONNEMENT** (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L.271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du 1° de l'article L.271-4 du Code de la construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L.126-26 et L.128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126-24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L.126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la SAS **AC ENVIRONNEMENT** est soussignée d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrite auprès de la compagnie d'assurance HDI permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire ni avec aucune entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 02/01/2025

Dominique BISAGA
Présidente



AC ENVIRONNEMENT
Sageo Industrie - 64 Rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES
SAS au capital 150 000 € - SIRET 44135591400298 - Téléphone : 04 77 44 92 48 - Fax : 04 77 44 92 48 - Email : contact@ac-environnement.com

04 77 44 92 48
contact@ac-environnement.com
www.ac-environnement.com

BUREAU VERITAS CERTIFICATION – 1 place Zaha Hadid 92400 COURBEVOIE - 16052356

BUREAU VERITAS Certification

Certificat
Attesté à
Océane VERQUIN

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessus pris en application des articles L271-6 et R 271-3 du Code de la Construction et de l'habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code de la construction et de l'habitation.

DOMAINES TECHNIQUES

	Référence des arrêtés	Date de certification originale	Validité du certificat *
Termites métropole	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	17/02/2023	16/02/2030
Plomb sans mention (CREP)	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	17/02/2023	16/02/2030
Gaz	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	17/02/2023	16/02/2030
Electricité	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	17/02/2023	16/02/2030
DPE sans mention	Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	17/02/2023	16/02/2030
Amiante sans mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	17/02/2023	16/02/2030
Amiante avec mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	17/02/2023	16/02/2030

Date : 16/07/2024
Numéro du certificat : **16052356**
Romain DUPRE - Président

* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est renouvelé pour une durée de 7 ans à compter de la date de certification.

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'actualité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant le site : <https://www.bureauveritas.com/fr/fr/certification>

Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur <https://www.bureauveritas.com/fr/fr/certification>

Arrêté de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
1 Place Zaha Hadid 92400 Courbevoie

cofrac
CERTIFICATION DE PERSONNES
ACCREDITATION
de compétence
des personnes
physiques
et des personnes
morales