

Pré-rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

REFERENCES MISSION

Rapport N° : 28763894/S2/1/AM-RTV_V1**Rédigé le : 24/10/2025****Référence au programme de travaux :**Mail client DBE - UGAP DOUANES DU GRAND EST
réalisé le 11/09/2025 par Isabelle Belaid

DONNEUR D'ORDRE

Ministère des finances**Isabelle Belaid**11 AVENUE DE LA LIBERTE
67000 STRASBOURG

SITE D'INTERVENTION

**GEP - DIRECTION DES DOUANES STRASBOURG
ET SIEGE**11 AVENUE DE LA LIBERTE
67000 STRASBOURG**PROJET TRAVAUX SUR STRUCTURES**

Latitude : 48.586400 / Longitude : 7.757600

Date(s) d'intervention(s) :

Le 14/10/2025



SYNTHESE DE CONCLUSION



Cf. paragraphe 2

OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
Teddy BETTON	Diagnosticteur	Certification N° 25267398	Teddy BETTON
			

Le présent rapport comporte 99 pages, dont 74 pages d'annexes. Il ne peut être reproduit qu'intégralement.

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION	3
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre	3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage	3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage	5
2. CONCLUSIONS	6
2.1. Moyens d'accès à mettre en place par le donneur d'ordre	7
2.2. Obligations réglementaires	8
3. INFORMATIONS GENERALES	9
3.1. Immeuble bâti objet de la mission	9
3.2. Parties prenantes	9
4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE	9
4.1. Références réglementaires	9
5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	10
5.1. Date(s) de visite(s)	10
5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020	10
5.3. Conditions spécifiques	10
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite	10
6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	11
6.1. Matériaux et produits repérés	11
6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante	26
7. ANNEXES	26
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées	26
7.2. Photos prélèvements	33
7.3. Photos sondages	47
7.4. Photos inaccessibilités	52
7.5. Attestation d'assurance	53
7.6. Certificat de compétence	55
7.7. Croquis de repérage	56
7.8. Rapport d'analyse du laboratoire	71

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets



1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Rez de chaussée : Percement au plancher haut dans les locaux SEGE 3, garantie 3
N+1 : Percement au plancher haut dans les locaux salle de formation informatique, circulation 1 et contentieux 3
N+2 : Percement au plancher haut dans les locaux SGR 1 et TSI 3
N+2 : Percement à la poutre dans la circulation 2
N+3 : Percement au plancher haut dans les locaux division 3 et CRPC 5
N+3 : Percement au poteau dans la circulation 3
Combles : Percement au plancher bas dans le local archives 1
Sous-sol : Calfeutrement du plancher haut des locaux de stockage et chaufferie
Sous-sol : Transformation du logement gardien en espaces de stockages et archives
Sous-sol: Rebouchage des gaines coupe-feu et traversées de câbles des locaux à risques

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
03 - Parois verticales intérieures	
Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot, Bourre en vrac, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Isolants intérieurs fibreux, Jonctions panneaux préfabriqués : entre panneaux, en tête et en pieds de cloisons (joints, tresse, carton, fibres-ciment), Panneaux de cloisons, Peinture, Plots de colle, Sous couches des tissus muraux
Gainés et coffres verticaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux), Panneaux
Menuiseries intérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage, Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints coupe-feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Peinture, Revêtements durs
Plinthes	Peintures
Portes	
Portes coupe-feu	Isolants intérieurs, Joints, Joints (bandes), Joints (tresses), Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes frigorifiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes isothermiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes pare-flammes	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes phoniques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Poteaux	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poteaux, Flocages, Joints d'assemblage avec poutraison, Joints de dilatation, Peintures, Revêtements durs
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de plinthe, Dalles plastique, Joints de carrelage, Joints de faïence, Joints de plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives, Peintures intumescents, Primaires d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs en fibres-ciment, Sous couches des tissus muraux, Vinyles

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
04 - Plafonds et faux plafonds	
Charpentes	Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, Calfeutrements, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Revêtements bitumineux
Faux plafonds	Ecrans de cantonnement, Isolants, Joints d'écrans de cantonnement, Joints entre panneaux, Jonctions entre faux plafond et structure, Panneaux, Pare-vapeur, Plaques
Gaines et coffres horizontaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (étanchéité entre panneaux), Jonctions entre panneaux (tresses), Panneaux, Panneaux collés, Panneaux vissés
Plafonds	Bandes calicot, Coffrages perdus, Colles de carrelage, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Plots de colle, Primaire d'accrochage, Rebouchages de trémie, Résines, Revêtements bitumineux, Sous couches des tissus muraux
Poutres	Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poutres, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, Calfeutrements, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures, Revêtements bitumineux
Suspentes et contrevents	Flocages, Peintures, Projections en plâtre
05 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sol	Colles bitumineuses, Colles de carrelage, Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Dalles moquettes avec entrecoche noire, Enduit de cuvelage, Fourreaux, Joints de cantonnement sur faux planchers, Joints de carrelage, Joints de dilatation et d'assemblage, Moquettes, Nez de marche, Peintures de sol, Plaques en fibres-ciment, Primaire d'accrochage, Ragréages, Rebouchages autour de conduits, Revêtements de sols sportifs, Sols coulés à base ciment, Sous-couches des revêtements souples
06 - Conduits et accessoires intérieurs	
Clapets coupe-feu	Calfeutrements, Clapets, Joints, Lames, Rebouchages, Tunnels
Conduits	Calorifugeages, Colles de calorifugeage, Conduits, Conduits de drainage en fibres-bitumes, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints entre éléments, joints de brides, Manchons, Mastics, Matelas, Rubans adhésifs
Vide-ordures	Conduits, Joints d'étanchéité des trappes, Vidoirs en fibres-ciment
Volets coupe-feu	Calfeutrements, Ossature, Rebouchages, Volets

1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Partie(s) du bâtiment :

Plancher haut de certains locaux du rez de chaussée au N+3.

Plancher bas du local archives 1 dans les combles.

Chaufferie, et locaux de stockage au sous sol

2. CONCLUSIONS

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de pré-rapport, le donneur d'ordre doit mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques. Les obligations réglementaires ne sont pas remplies.

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il n'a pas été repéré à ce stade de matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Moyens d'accès à mettre en place par le donneur d'ordre

Localisation	Ouvrage	Motifs	Actions à réaliser par le donneur d'ordre
Sous-sol -> Local technique chaufferie (MA 1)	6- Conduits et accessoires intérieurs	Hauteur supérieure à 3m	Mettre à disposition un moyen d'accès en hauteur sécurisé

2.2. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : GEP - DIRECTION DES DOUANES STRASBOURG ET SIEGE
11 AVENUE DE LA LIBERTE
67000 STRASBOURG

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
GEP - DIRECTION DES DOUANES STRASBOURG ET SIEGE	Administrations, bureaux	ERP de la 5ème catégorie	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non-communicué

3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
Isabelle Belaid	Donneur d'ordre	Ministère des finances	11 AVENUE DE LA LIBERTE 67000 STRASBOURG	/

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Le 14/10/2025

5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation...)
- Les rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés

5.3. Conditions spécifiques

- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
Programme de travaux / Mail client	Isabelle Belaid	11/09/2025	DBE - UGAP DOUANES DU GRAND EST	/
Repérage amiante avant travaux / Pré-rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux ultérieurs	Jean Sorg - EPC Diag	17/07/2013	170713.1514	Présence d'amiante
Repérage amiante pour constitution de DTA / Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique amiante	Martial Tala Tamno	18/08/2022	14450370/S2.1.2.R	Présence d'amiante

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
Sxx = Sondage n°xx
xx* = élément témoin de la ZPSO
Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :

AN = Analyse
DC = Document consulté
MA = Marquage
PN = Ne contient pas d'amiante par nature

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Sous-sol -> Dégagement 1	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	27	P43* N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Dégagement 1	Plafonds	Peintures décoratives	/	Rose	27	P43* N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Dégagement 1	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	27	P44 N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Dégagement 1	Plafonds	Peintures décoratives	/	Rose	27	P44 N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Dégagement 1	Poutres	Peintures	Multicouches	Rose, Orange	28	P45* N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Rangement 1	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	29	P46* N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Rangement 1	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	29	P46* N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Rangement 1	Poutres	Peintures	/	Rouge, Blanc, Orange	30	P48* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Sous-sol -> Rangement 2	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	29	P47 N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Rangement 2	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	29	P47 N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Rangement 10	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	5	P8* N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Rangement 10	Plafonds	Peintures décoratives	Epais	Orange	5	P8* N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Rangement 10	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	5	P9 N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Rangement 10	Plafonds	Peintures décoratives	Epais	Orange	5	P9 N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Rangement 10	Charpentes	Peintures décoratives	Epais	Orange	6	P10* N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Rangement 10	Revêtements de sol	Joints de carrelage	Ciment	Gris	1	P1* N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Rangement 10	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	1	P1* N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Rangement 10	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	1	P1* N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Rangement 10	Revêtements de sol	Joints de carrelage	Ciment	Gris	1	P2 N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Rangement 10	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	1	P2 N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Rangement 10	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	1	P2 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Sous-sol -> Rangement 10	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	Ciment	Gris	3	P4* N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Rangement 10	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	3	P4* N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Rangement 10	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	4	P5* N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Rangement 10	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Jaune	4	P5* N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Rangement 10	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	4	P6 N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Rangement 10	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Jaune	4	P6 N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Rangement 10	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	Ciment	Gris	3	P11 N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Rangement 10	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	3	P11 N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Rangement 10	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	Multicouches	Beige, Bleu, Blanc	2	P3* N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Rangement 10	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	4	/	S1	AN	/	Non
Sous-sol -> Rangement 10	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Jaune	4	/	S1	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Sous-sol -> Rangement 11	Faux plafonds	Plaques	Carton	Gris	9	P16* N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Rangement 11	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	7	P12* N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Rangement 11	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Bleu	7	P12* N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Rangement 11	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	7	P13 N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Rangement 11	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Bleu	7	P13 N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Rangement 11	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	8	P14* N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Rangement 11	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures décoratives	/	Blanc	8	P14* N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Rangement 11	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	8	P15 N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Rangement 11	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures décoratives	/	Blanc	8	P15 N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Rangement 11	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	7	/	S2	AN	/	Non
Sous-sol -> Rangement 11	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Bleu	7	/	S2	AN	/	Non
Sous-sol -> Rangement 12	Revêtements de sol	Joints de carrelage	Ciment	Gris	13	P21* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Sous-sol -> Rangement 12	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	13	P21* N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Rangement 12	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	13	P21* N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Rangement 12	Revêtements de sol	Joints de carrelage	Ciment	Gris	13	P22 N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Rangement 12	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	13	P22 N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Rangement 12	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	13	P22 N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Rangement 12	Façades lourdes y compris poteaux	Joints de faïence	/	Blanc	12	P19* N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Rangement 12	Façades lourdes y compris poteaux	Colles de faïence	Ciment	Gris	12	P19* N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Rangement 12	Façades lourdes y compris poteaux	Ragréage	Ciment	Gris	12	P19* N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Rangement 12	Façades lourdes y compris poteaux	Joints de faïence	/	Blanc	12	P20 N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Rangement 12	Façades lourdes y compris poteaux	Colles de faïence	Ciment	Gris	12	P20 N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Rangement 12	Façades lourdes y compris poteaux	Ragréage	Ciment	Gris	12	P20 N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Rangement 12	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	Ciment	Gris	14	P24* N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Rangement 12	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	14	P24* N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Rangement 12	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Ragréages	Ciment	Bleu, Gris	14	P24* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Sous-sol -> Rangement 12	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	Ciment	Gris	14	P25 N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Rangement 12	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	14	P25 N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Rangement 12	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Ragréages	Ciment	Bleu, Gris	14	P25 N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Rangement 12	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	Multicouches	Beige, Bleu, Blanc	2	P7 N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Archives stockage 1	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	16	P28* N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Archives stockage 1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	15	P26* N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Archives stockage 1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	Epais	Foncé, Jaune	15	P26* N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Archives stockage 1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	15	P27 N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Archives stockage 1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	Epais	Foncé, Jaune	15	P27 N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Chambre 3	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	33	P52* N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Chambre 3	Plafonds	Peintures décoratives	/	Gris	33	P52* N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Chambre 3	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	33	P53 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Sous-sol -> Chambre 3	Plafonds	Peintures décoratives	/	Gris	33	P53 N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Chambre 3	Poutres	Peintures	Multicouches	Bleu, Gris, Orange	34	P54* N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Chambre 1	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	16	P29 N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Archives stockage 2	Faux plafonds	Plaques	Fibreux	Gris	10	/	S3	AN	/	Non
Sous-sol -> Archives stockage 2	Revêtements de sol	Peintures de sol	Décoratif	Bleu	24	P37* N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Archives stockage 2	Revêtements de sol	Peintures de sol	Décoratif	Bleu	24	P38 N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Archives stockage 2	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	23	P35* N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Archives stockage 2	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Jaune	23	P35* N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Archives stockage 2	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	23	P36 N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Archives stockage 2	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Jaune	23	P36 N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Archives stockage 2	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Jaune	25	P39* N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Archives stockage 2	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Jaune	25	P40 N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Archives stockage 2	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	31	Idem P 49	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Sous-sol -> Dégagement 3	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	31	Idem P 49	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Dégagement 4	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	31	Idem P 49	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Dégagement 5	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	31	P49* N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Dégagement 5	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	Blanc	19	P002_ant N	/	DC	Repérage amiante pour constitution de DTA - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique amiante - 18/08/2022 Prélèvement antérieur : P002	Non
Sous-sol -> Circulation	Faux plafonds	Plaques	Fibreux	Gris	10	P17* N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Circulation	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Blanc	11	P18* N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Circulation	Revêtements de sol	Peintures de sol	Décoratif	Vert	11	P18* N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Circulation	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Blanc	11	P23 N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Circulation	Revêtements de sol	Peintures de sol	Décoratif	Vert	11	P23 N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Archives stockage 3	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Joints d'assemblage	Ciment	Blanc, Gris	22	P34* N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Dégagement 7	Poutres	Peintures	Multicouches	Blanc, Orange	21	P33* N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Dégagement 7	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	31	Idem P 49	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Sous-sol -> Local technique ascenseur	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	/	26	P41* N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Local technique ascenseur	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Beige	26	P41* N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Local technique ascenseur	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	/	26	P42 N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Local technique ascenseur	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Beige	26	P42 N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Rangement 4	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	29	Idem P 46	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Rangement 4	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	29	Idem P 46	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Circulation 5	Portes	Peintures	Epais	Beige, Gris	46	/	S8	MA	/	Non
Sous-sol -> Circulation 5	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	Blanc	19	P001_ant N	/	DC	Repérage amiante pour constitution de DTA - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique amiante - 18/08/2022 Prélèvement antérieur : P001	Non
Sous-sol -> Circulation 5	Portes	Peintures	Décoratif	Beige	32	P50* N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Circulation 5	Portes	Peintures	Décoratif	Beige	32	P51 N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Circulation 5	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	29	Idem P 46	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Sous-sol -> Circulation 5	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	29	Idem P 46	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Local technique chaufferie	Plafonds	Flocages	Cotonneux	Gris	17	P30* N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Local technique chaufferie	Plafonds	Flocages	Cotonneux	Gris	17	P31 N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Local technique chaufferie	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Joints d'assemblage	Ciment	Gris	18	P32* N	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Local technique chaufferie	Plafonds	Flocages	Cotonneux	Gris	17	P3_ant N	/	AN	Prélèvement antérieur : P3 Repérage amiante avant travaux - Pré-rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux ultérieurs - 17/07/2013	Non
Sous-sol -> Local technique chaufferie	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	20	P1_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Pré-rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux ultérieurs - 17/07/2013 Prélèvement antérieur : P1	Non
Sous-sol -> Local technique chaufferie	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	Blanc	19	P2_ant N	/	DC	Repérage amiante pour constitution de DTA - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique amiante - 18/08/2022 Prélèvement antérieur : P2 Repérage amiante avant travaux - Pré-rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux ultérieurs - 17/07/2013	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Sous-sol -> Rangement 9	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	29	Idem P 46	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Rangement 9	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	29	Idem P 46	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Rangement 6	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	29	Idem P 46	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Rangement 6	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	29	Idem P 46	/	AN	/	Non
Sous-sol -> Rangement 7	Poutres	Peintures	Multicouches	Beige, Orange	45	P65* N	/	AN	/	Non
Rez de chaussée -> SEGE 3	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	38	P58* N	/	AN	/	Non
Rez de chaussée -> SEGE 3	Plafonds	Peintures décoratives	/	Marron	38	P58* N	/	AN	/	Non
Rez de chaussée -> SEGE 3	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	38	P59 N	/	AN	/	Non
Rez de chaussée -> SEGE 3	Plafonds	Peintures décoratives	/	Marron	38	P59 N	/	AN	/	Non
Rez de chaussée -> SEGE 3	Faux plafonds	Plaques	Laine de verre	Jaune	39	/	S5	MA	/	Non
Rez de chaussée -> Garantie 3	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	36	P55* N	/	AN	/	Non
Rez de chaussée -> Garantie 3	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	36	P55* N	/	AN	/	Non
Rez de chaussée -> Garantie 3	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	36	P56 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez de chaussée -> Garantie 3	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	36	P56 N	/	AN	/	Non
Rez de chaussée -> Garantie 3	Poutres	Peintures	Multicouches	Beige, Bleu, Orange	37	P57* N	/	AN	/	Non
Rez de chaussée -> Garantie 3	Faux plafonds	Plaques	Laine de roche	Marron	35	/	S4	MA	/	Non
N+1 -> Salle de formation informatique	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Blanc	42	P62* N	/	AN	/	Non
N+1 -> Salle de formation informatique	Plafonds	Peintures décoratives	/	Jaune	42	P62* N	/	AN	/	Non
N+1 -> Salle de réunion visio	Faux plafonds	Plaques	Fibreux	Gris	43	P63* N	/	AN	faux plafond datant de 92	Non
N+1 -> Contentieux 3	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Blanc	42	P64 N	/	AN	/	Non
N+1 -> Contentieux 3	Plafonds	Peintures décoratives	/	Jaune	42	P64 N	/	AN	/	Non
N+1 -> Contentieux 3	Faux plafonds	Plaques	Carton	Marron	44	/	S7	AN	/	Non
N+1 -> Circulation 1	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	41	P60* N	/	AN	/	Non
N+1 -> Circulation 1	Plafonds	Peintures décoratives	Multicouches	Jaune, Blanc	41	P60* N	/	AN	/	Non
N+1 -> Circulation 1	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	41	P61 N	/	AN	/	Non
N+1 -> Circulation 1	Plafonds	Peintures décoratives	Multicouches	Jaune, Blanc	41	P61 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
N+1 -> Circulation 1	Faux plafonds	Plaques	Fibreux	Gris	40	/	S6	MA	/	Non
N+2 -> SGR 1	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	47	P66* N	/	AN	/	Non
N+2 -> SGR 1	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	47	P66* N	/	AN	/	Non
N+2 -> SGR 1	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	47	P67 N	/	AN	/	Non
N+2 -> SGR 1	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	47	P67 N	/	AN	/	Non
N+2 -> SGR 1	Faux plafonds	Plaques	Fibreux	Gris	43	/	S11	AN	faux plafond datant de 92	Non
N+2 -> TSI 3	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Blanc	42	/	S9	AN	/	Non
N+2 -> TSI 3	Plafonds	Peintures décoratives	/	Jaune	42	/	S9	AN	/	Non
N+2 -> TSI 3	Faux plafonds	Plaques	Carton	Marron	44	/	S10	AN	/	Non
N+2 -> Circulation 2	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	48	P68* N	/	AN	/	Non
N+2 -> Circulation 2	Poutres	Peintures	Multicouches	Jaune, Blanc	48	P68* N	/	AN	/	Non
N+2 -> Circulation 2	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	48	P69 N	/	AN	/	Non
N+2 -> Circulation 2	Poutres	Peintures	Multicouches	Jaune, Blanc	48	P69 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
N+2 -> Circulation 2	Faux plafonds	Plaques	Fibreux	Gris	40	/	S12	MA	/	Non
N+3 -> Division 3	Faux plafonds	Plaques	Carton, Fibreux	Marron	49	P70* N	/	AN	/	Non
N+3 -> Division 3	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	41	/	S13	AN	/	Non
N+3 -> Division 3	Plafonds	Peintures décoratives	Multicouches	Jaune, Blanc	41	/	S13	AN	/	Non
N+3 -> CRPC 5	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Blanc	42	/	S15	AN	/	Non
N+3 -> CRPC 5	Plafonds	Peintures décoratives	/	Jaune	42	/	S15	AN	/	Non
N+3 -> CRPC 5	Faux plafonds	Plaques	Carton	Marron	44	/	S16	AN	/	Non
N+3 -> Circulation 3	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	51	P72* N	/	AN	/	Non
N+3 -> Circulation 3	Plafonds	Peintures décoratives	Multicouches	Bleu, Blanc	51	P72* N	/	AN	/	Non
N+3 -> Circulation 3	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	51	P74 N	/	AN	/	Non
N+3 -> Circulation 3	Plafonds	Peintures décoratives	Multicouches	Bleu, Blanc	51	P74 N	/	AN	/	Non
N+3 -> Circulation 3	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	50	P71* N	/	AN	/	Non
N+3 -> Circulation 3	Poteaux	Peintures	/	/	50	P71* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
N+3 -> Circulation 3	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	50	P73 N	/	AN	/	Non
N+3 -> Circulation 3	Poteaux	Peintures	/	/	50	P73 N	/	AN	/	Non
N+3 -> Circulation 3	Faux plafonds	Plaques	Fibreux	Gris	40	/	S14	MA	/	Non
Combles -> Archives 1	Faux plafonds	Isolants	Vrac	Noir	52	P75* N	/	AN	/	Non
Combles -> Archives 1	Faux plafonds	Isolants	Vrac	Beige, Marron	53	P76* N	/	AN	/	Non
Combles -> Archives 1	Faux plafonds	Isolants	Carton, Fibreux	Noir	54	P77* N	/	AN	/	Non
Combles -> Archives 1	Ardoises	Ardoises composites hors fibres-ciment	Shingle	Noir, Gris	55	P78* N	/	AN	/	Non

7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
Sous-sol	/
Sous-sol -> Dégagement 1	/
Sous-sol -> Rangement 1	/
Sous-sol -> Rangement 2	/
Sous-sol -> Circulation 1	/
Sous-sol -> WC 1	/
Sous-sol -> Rangement 10	/
Sous-sol -> Rangement 11	/
Sous-sol -> Rangement 12	/
Sous-sol -> Archives stockage 1	/
Sous-sol -> Chambre 2	/
Sous-sol -> Chambre 3	/
Sous-sol -> Chambre 1	/
Sous-sol -> Archives stockage 2	/
Sous-sol -> Dégagement 3	/
Sous-sol -> Dégagement 4	/
Sous-sol -> Dégagement 5	/
Sous-sol -> Stockage 1	/
Sous-sol -> Circulation	/
Sous-sol -> Archives stockage 3	/
Sous-sol -> Dégagement 7	/
Sous-sol -> Stockage 2	/
Sous-sol -> Local technique ascenseur	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
Sous-sol -> Dégagement 6	/
Sous-sol -> Rangement 4	/
Sous-sol -> Rangement 3	/
Sous-sol -> Circulation 5	/
Sous-sol -> Local technique chaufferie	/
Sous-sol -> Rangement 9	/
Sous-sol -> Rangement 5	/
Sous-sol -> Rangement 6	/
Sous-sol -> Rangement 7	/
Sous-sol -> Rangement 8	/
Rez de chaussée	/
Rez de chaussée -> Dégagement 1	/
Rez de chaussée -> Rangement 1	/
Rez de chaussée -> Local copie 1	/
Rez de chaussée -> Local coffre	/
Rez de chaussée -> SEGE 1	/
Rez de chaussée -> SEGE 2	/
Rez de chaussée -> SEGE 3	/
Rez de chaussée -> SEGE 4	/
Rez de chaussée -> SEGE 5	/
Rez de chaussée -> SEGE 6	/
Rez de chaussée -> SEGE 7	/
Rez de chaussée -> Circulation 1	/
Rez de chaussée -> Circulation 2	/
Rez de chaussée -> Circulation 3	/
Rez de chaussée -> Dégagement 2	/
Rez de chaussée -> Rangement 2	/
Rez de chaussée -> SEGE 8	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
Rez de chaussée -> SEGE 9	/
Rez de chaussée -> SEGE 10	/
Rez de chaussée -> Accueil 1	/
Rez de chaussée -> Circulation 4	/
Rez de chaussée -> WC 1	/
Rez de chaussée -> Asc	/
Rez de chaussée -> Circulation 6	/
Rez de chaussée -> WC 2	/
Rez de chaussée -> Lavabo 1	/
Rez de chaussée -> Douche 1	/
Rez de chaussée -> Garantie 4	/
Rez de chaussée -> Garantie 1	/
Rez de chaussée -> Garantie 3	/
Rez de chaussée -> Garantie 2	/
Rez de chaussée -> Circulation 5	/
Rez de chaussée -> Rangement 3	/
Rez de chaussée -> Lavabo 2	/
Rez de chaussée -> WC 3	/
Rez de chaussée -> Lavabo 3	/
Rez de chaussée -> WC 6	/
Rez de chaussée -> WC 4	/
Rez de chaussée -> WC 5	/
Rez de chaussée -> Passage couvert 1	/
N+1	/
N+1 -> Salle de formation informatique	/
N+1 -> Salle de réunion visio	/
N+1 -> Local syndical	/
N+1 -> Local 1	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
N+1 -> Salle de conférences	/
N+1 -> Local 2	/
N+1 -> Local 3	/
N+1 -> Local 4	/
N+1 -> Local 7	/
N+1 -> Local 6	/
N+1 -> Local ménage 1	/
N+1 -> Local 5	/
N+1 -> Contentieux 1	/
N+1 -> Contentieux 2	/
N+1 -> Contentieux 3	/
N+1 -> Archive 1	/
N+1 -> Local social 1	/
N+1 -> Ancien combattants	/
N+1 -> WC 1	/
N+1 -> WC 2	/
N+1 -> WC 3	/
N+1 -> Circulation 2	/
N+1 -> Lavabo 1	/
N+1 -> WC 4	/
N+1 -> Circulation 1	/
N+2	/
N+2 -> SGR 1	/
N+2 -> SGR 2	/
N+2 -> BHR	/
N+2 -> SGR 4	/
N+2 -> SGR 3	/
N+2 -> Local copieur	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
N+2 -> Circulation 1	/
N+2 -> Secrétaire DR	/
N+2 -> Bureau Directeur	/
N+2 -> Bureau cheffe POC	/
N+2 -> Bureau PAE	/
N+2 -> PAE 1	/
N+2 -> Archives PAE	/
N+2 -> Local 1	/
N+2 -> PAE 2	/
N+2 -> TSI 1	/
N+2 -> TSI 2	/
N+2 -> TSI 3	/
N+2 -> PAE SRA	/
N+2 -> Lavabo 1	/
N+2 -> WC 2	/
N+2 -> Circulation 3	/
N+2 -> Douche 1	/
N+2 -> WC 1	/
N+2 -> Circulation 2	/
N+2 -> Rangement 1	/
N+3	/
N+3 -> Division 1	/
N+3 -> Division 2	/
N+3 -> Local 1	/
N+3 -> Circulation 1	/
N+3 -> Local AP	/
N+3 -> CORR SOC	/
N+3 -> SRE 1	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
N+3 -> SRE 2	/
N+3 -> SRE 3	/
N+3 -> SRE 4	/
N+3 -> SRE 5	/
N+3 -> Circulation 2	/
N+3 -> Verrière	/
N+3 -> Division 3	/
N+3 -> Division 4	/
N+3 -> Local photocopieur	/
N+3 -> CRPC 1	/
N+3 -> CRPC 2	/
N+3 -> CRPC 3	/
N+3 -> CRPC 4	/
N+3 -> CRPC 5	/
N+3 -> Rangement	/
N+3 -> Circulation	/
N+3 -> Circ. 5	/
N+3 -> WC 3	/
N+3 -> Circulation 6	/
N+3 -> WC 1	/
N+3 -> WC 2	/
N+3 -> Circulation 3	/
Combles	/
Combles -> Archives 1	/
Combles -> Rangement 1	/
Combles -> Circulation 1	/
Combles -> Circulation 2	/
Combles -> Rangement 6	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
Combles -> Rangement 5	/
Combles -> Rangement 4	/
Combles -> Rangement 3	/
Combles -> Rangement 2	/
Combles -> Foyer social 1	/
Combles -> Cuisine 1	/
Combles -> Local info.	/
Combles -> Palier	/
Combles -> Asc.	/

7.2. Photos prélèvements

P43	ZPSO 27
Sous-sol -> Dégagement 1	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés Peintures décoratives	

P44	ZPSO 27
Sous-sol -> Dégagement 1	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés Peintures décoratives	

P45	ZPSO 28
Sous-sol -> Dégagement 1	
	
Poutres -> Peintures	

P46	ZPSO 29
Sous-sol -> Rangement 1	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés Peintures décoratives	

P48	ZPSO 30
Sous-sol -> Rangement 1	
	
Poutres -> Peintures	


P47	ZPSO 29
Sous-sol -> Rangement 2	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés Peintures décoratives	


P8	ZPSO 5
Sous-sol -> Rangement 10	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés Peintures décoratives	

P9	ZPSO 5
Sous-sol -> Rangement 10	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés Peintures décoratives	

P10	ZPSO 6
Sous-sol -> Rangement 10	
	
Charpentes -> Peintures décoratives	

P1	ZPSO 1
Sous-sol -> Rangement 10	
	
Revêtements de sol -> Joints de carrelage Colles de carrelage Ragréages	

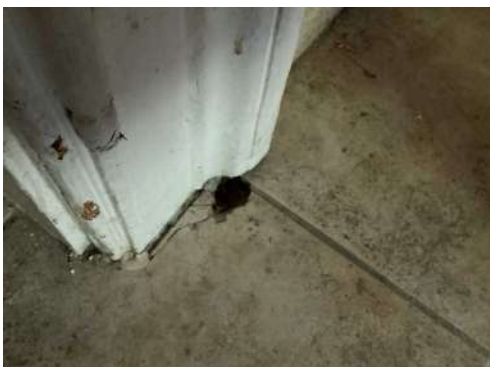P2	ZPSO 1
Sous-sol -> Rangement 10	
	
Revêtements de sol -> Joints de carrelage Colles de carrelage Ragréages	

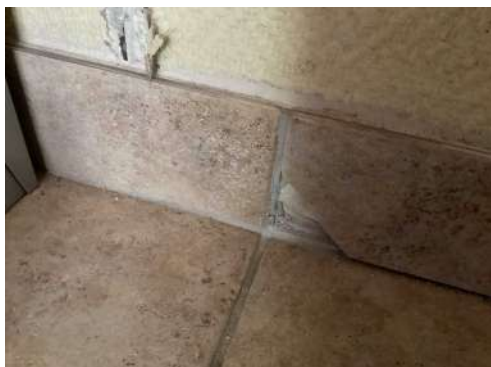P4	ZPSO 3
Sous-sol -> Rangement 10	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Joints de plinthe Colles de plinthe	

P4	ZPSO 3
Sous-sol -> Rangement 10	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Joints de plinthe Colles de plinthe	

P5	ZPSO 4
Sous-sol -> Rangement 10	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés Peinture	

P6	ZPSO 4
Sous-sol -> Rangement 10	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés Peinture	

P11	ZPSO 3
Sous-sol -> Rangement 10	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Joints de plinthe Colles de plinthe	

P3	ZPSO 2
Sous-sol -> Rangement 10	
	
Menuiseries intérieures -> Peintures décoratives	

P16	ZPSO 9
Sous-sol -> Rangement 11	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

P16	ZPSO 9
Sous-sol -> Rangement 11	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	


P12	ZPSO 7
Sous-sol -> Rangement 11	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés Peinture	

P13	ZPSO 7
Sous-sol -> Rangement 11	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés Peinture	

P14	ZPSO 8
Sous-sol -> Rangement 11	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe Peintures décoratives	

P15	ZPSO 8
Sous-sol -> Rangement 11	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe Peintures décoratives	

P21	ZPSO 13
Sous-sol -> Rangement 12	
	
Revêtements de sol -> Joints de carrelage Colles de carrelage Ragrèges	

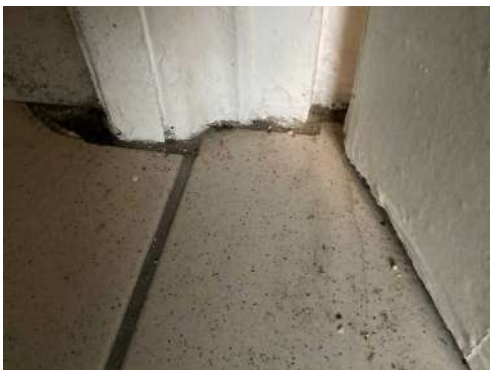P22	ZPSO 13
Sous-sol -> Rangement 12	
	
Revêtements de sol -> Joints de carrelage Colles de carrelage Ragréages	

P19	ZPSO 12
Sous-sol -> Rangement 12	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Joints de faïence Colles de faïence Ragréage	

P20	ZPSO 12
Sous-sol -> Rangement 12	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Joints de faïence Colles de faïence Ragréage	

P24	ZPSO 14
Sous-sol -> Rangement 12	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Joints de plinthe Colles de plinthe Ragréages	

P25	ZPSO 14
Sous-sol -> Rangement 12	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Joints de plinthe Colles de plinthe Ragréages	

P7	ZPSO 2
Sous-sol -> Rangement 12	
	
Menuiseries intérieures -> Peintures décoratives	

P28	ZPSO 16
Sous-sol -> Archives stockage 1	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P26	ZPSO 15
Sous-sol -> Archives stockage 1	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés Peinture	

P27	ZPSO 15
Sous-sol -> Archives stockage 1	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés Peinture	

P52	ZPSO 33
Sous-sol -> Chambre 3	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés Peintures décoratives	

P53	ZPSO 33
Sous-sol -> Chambre 3	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés Peintures décoratives	

P54	ZPSO 34
Sous-sol -> Chambre 3	
	
Poutres -> Peintures	

P29	ZPSO 16
Sous-sol -> Chambre 1	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P37	ZPSO 24
Sous-sol -> Archives stockage 2	
	
Revêtements de sol -> Peintures de sol	

P38	ZPSO 24
Sous-sol -> Archives stockage 2	
	
Revêtements de sol -> Peintures de sol	

P35	ZPSO 23
Sous-sol -> Archives stockage 2	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés Peinture	

P36	ZPSO 23
Sous-sol -> Archives stockage 2	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés Peinture	

P39	ZPSO 25
Sous-sol -> Archives stockage 2	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Peinture	

P40	ZPSO 25
Sous-sol -> Archives stockage 2	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Peinture	

P49	ZPSO 31
Sous-sol -> Dégagement 5	
	
Plafonds -> Peintures décoratives	

P17	ZPSO 10
Sous-sol -> Circulation	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

P18	ZPSO 11
Sous-sol -> Circulation	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses Peintures de sol	

P23	ZPSO 11
Sous-sol -> Circulation	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses Peintures de sol	

P34	ZPSO 22
Sous-sol -> Archives stockage 3	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Joints d'assemblage	

P33	ZPSO 21
Sous-sol -> Dégagement 7	
	
Poutres -> Peintures	

P41	ZPSO 26
Sous-sol -> Local technique ascenseur	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés Peinture	


P42	ZPSO 26
Sous-sol -> Local technique ascenseur	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés Peinture	

P50	ZPSO 32
Sous-sol -> Circulation 5	
	
Portes -> Peintures	

P51	ZPSO 32
Sous-sol -> Circulation 5	
	
Portes -> Peintures	

P30	ZPSO 17
Sous-sol -> Local technique chaufferie	
	
Plafonds -> Flocages (Liste A)	

P31	ZPSO 17
Sous-sol -> Local technique chaufferie	
	
Plafonds -> Flocages (Liste A)	

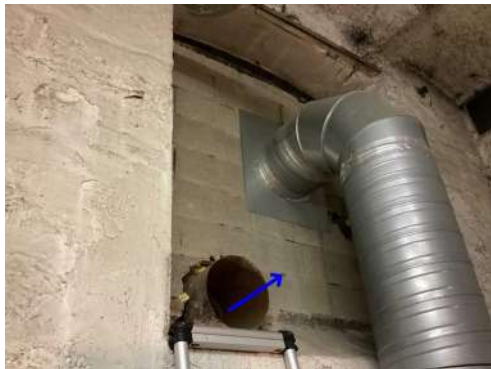P32	ZPSO 18
Sous-sol -> Local technique chaufferie	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Joints d'assemblage	

P65	ZPSO 45
Sous-sol -> Rangement 7	
	
Poutres -> Peintures	

P58	ZPSO 38
Rez de chaussée -> SEGE 3	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés Peintures décoratives	

P59	ZPSO 38
Rez de chaussée -> SEGE 3	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés Peintures décoratives	

P55	ZPSO 36
Rez de chaussée -> Garantie 3	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés Peintures décoratives	

P56	ZPSO 36
Rez de chaussée -> Garantie 3	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés Peintures décoratives	

P57	ZPSO 37
Rez de chaussée -> Garantie 3	
	
Poutres -> Peintures	

P62	ZPSO 42
N+1 -> Salle de formation informatique	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage Peintures décoratives	

P63	ZPSO 43
N+1 -> Salle de réunion visio	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

P64	ZPSO 42
N+1 -> Contentieux 3	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage Peintures décoratives	

P60	ZPSO 41
N+1 -> Circulation 1	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés Peintures décoratives	

P61	ZPSO 41
N+1 -> Circulation 1	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés Peintures décoratives	

P66	ZPSO 47
N+2 -> SGR 1	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés Peintures décoratives	

P67	ZPSO 47
N+2 -> SGR 1	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés Peintures décoratives	

P68	ZPSO 48
N+2 -> Circulation 2	
	
Poutres -> Enduits lissés, projetés ou talochés Peintures	

P69	ZPSO 48
N+2 -> Circulation 2	
	
Poutres -> Enduits lissés, projetés ou talochés Peintures	

P70	ZPSO 49
N+3 -> Division 3	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

P70	ZPSO 49
N+3 -> Division 3	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

P72	ZPSO 51
N+3 -> Circulation 3	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés Peintures décoratives	

P74	ZPSO 51
N+3 -> Circulation 3	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés Peintures décoratives	

P71	ZPSO 50
N+3 -> Circulation 3	
	
Poteaux -> Enduits lissés, projetés ou talochés Peintures	

P73	ZPSO 50
N+3 -> Circulation 3	
	
Poteaux -> Enduits lissés, projetés ou talochés Peintures	

P75	ZPSO 52
Combles -> Archives 1	
	
Faux plafonds -> Isolants	

P75	ZPSO 52
Combles -> Archives 1	
	
Faux plafonds -> Isolants	

P76	ZPSO 53
Combles -> Archives 1	
	
Faux plafonds -> Isolants	

P77	ZPSO 54
Combles -> Archives 1	
	
Faux plafonds -> Isolants	

P77	ZPSO 54
Combles -> Archives 1	
	
Faux plafonds -> Isolants	

P78	ZPSO 55
Combles -> Archives 1	
	
Ardoises -> Ardoises composites hors fibres-ciment	

7.3. Photos sondages

S1	ZPSO 4
Sous-sol -> Rangement 10	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés Peinture	

S2	ZPSO 7
Sous-sol -> Rangement 11	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés Peinture	

S3	ZPSO 10
Sous-sol -> Archives stockage 2	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

S8	ZPSO 46
Sous-sol -> Circulation 5	
	
Portes -> Peintures	

S8	ZPSO 46
Sous-sol -> Circulation 5	
	
Portes -> Peintures	

S5	ZPSO 39
Rez de chaussée -> SEGE 3	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

S5	ZPSO 39
Rez de chaussée -> SEGE 3	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	


S5	ZPSO 39
Rez de chaussée -> SEGE 3	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

S4	ZPSO 35
Rez de chaussée -> Garantie 3	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

S4	ZPSO 35
Rez de chaussée -> Garantie 3	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

S4	ZPSO 35
Rez de chaussée -> Garantie 3	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

S7	ZPSO 44
N+1 -> Contentieux 3	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

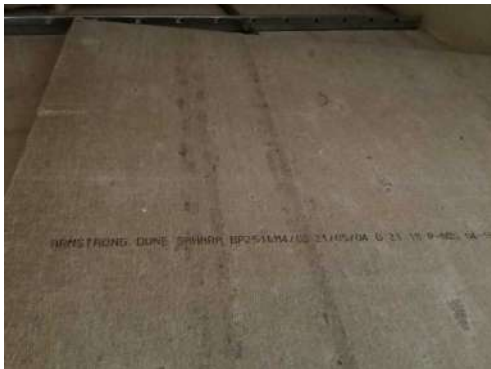
S7	ZPSO 44
N+1 -> Contentieux 3	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

S6	ZPSO 40
N+1 -> Circulation 1	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

S6	ZPSO 40
N+1 -> Circulation 1	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

S11	ZPSO 43
N+2 -> SGR 1	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

S11	ZPSO 43
N+2 -> SGR 1	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

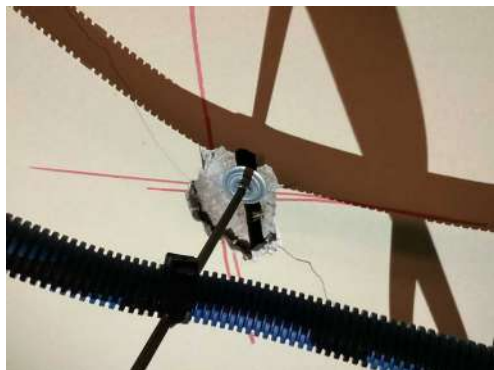S9	ZPSO 42
N+2 -> TSI 3	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage Peintures décoratives	

S10	ZPSO 44
N+2 -> TSI 3	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

S10	ZPSO 44
N+2 -> TSI 3	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

S10	ZPSO 44
N+2 -> TSI 3	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

S12	ZPSO 40
N+2 -> Circulation 2	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

S12	ZPSO 40
N+2 -> Circulation 2	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

S13	ZPSO 41
N+3 -> Division 3	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés Peintures décoratives	

S15	ZPSO 42
N+3 -> CRPC 5	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage Peintures décoratives	

S16	ZPSO 44
N+3 -> CRPC 5	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

S16	ZPSO 44
N+3 -> CRPC 5	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

S16	ZPSO 44
N+3 -> CRPC 5	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

S14	ZPSO 40
N+3 -> Circulation 3	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

S14	ZPSO 40
N+3 -> Circulation 3	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

7.4. Photos inaccessibilités

Sous-sol -> Local technique chaufferie		MA 1
6- Conduits et accessoires intérieurs		
Hauteur supérieure à 3m		
	Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :	
	Mettre à disposition un moyen d'accès en hauteur sécurisé	

7.5. Attestation d'assurance



Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Immeuble Newtime - 40/52 boulevard du Parc
FR - 92200 Neuilly sur Seine

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incombent dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :

- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic mûrle

Missions exploitation :

- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic radon
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :

- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com



Autres missions :

- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

Il est précisé que SONT EXCLUS LES DOMMAGES CAUSES PAR L'AMIANTE.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non).....**1'000'000 EUR** par sinistre et
par année d'assurance

Période d'assurance : du 1^{er} janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au- delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 7 janvier 2025.
Pour la compagnie


Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
N° TVA intracommunautaire FR 00 487 424 608

Signé par : Juliette Allavoine
E-mail : juliette.allavoine@allianz.com
Heure de signature : 2025-01-07 10:12:02
Adresse IP : 147.164.232.110

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

7.6. Certificat de compétence

BUREAU VERITAS
Certification



Certificat attribué à

Teddy Betton

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code de la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES	Référence des arrêtés	Date de certification originale	Validité du certificat *
Plomb sans mention (CREP)	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	04/02/2025	03/02/2032
Amiante sans mention	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	04/02/2025	03/02/2032
Amiante avec mention	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	04/02/2025	03/02/2032

Date : 04/02/2025

Numéro du certificat : **25267398**

Samuel DUPRIEU - Président




* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus. Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme. Cliquez ici pour vérifier la validité de ce certificat.
Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
1 Place Zaha Hadid 92400 Courbevoie



7.7. Croquis de repérage

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GEP – DIRECTION DES DOUANES STRASBOURG ET SIEGE 11 AVENUE DE LA LIBERTE 67000 STRASBOURG	
Localisation	Date visite	Le 14/10/2025
	Auteur	Teddy BETTON
Sous-sol	N° dossier	28763894/S2/1
	Planche	1 / 14
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

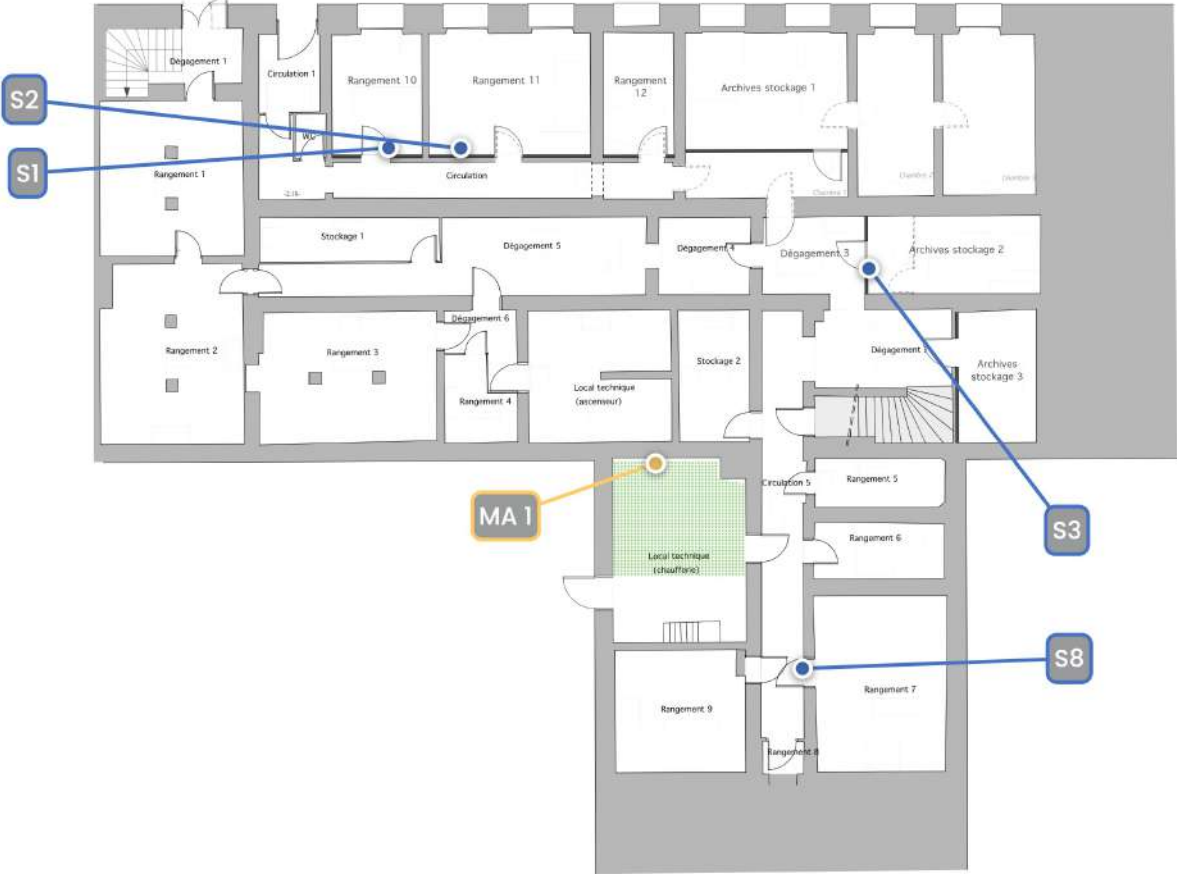

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	GEP – DIRECTION DES DOUANES STRASBOURG ET SIEGE 11 AVENUE DE LA LIBERTE 67000 STRASBOURG	
Localisation	Date visite	Le 14/10/2025
Sous-sol	Auteur	Teddy BETTON
	N° dossier	28763894/S2/1
	Planche	2 / 14
	Indice	1

Vue utilisée :

Prélèvement négatif

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

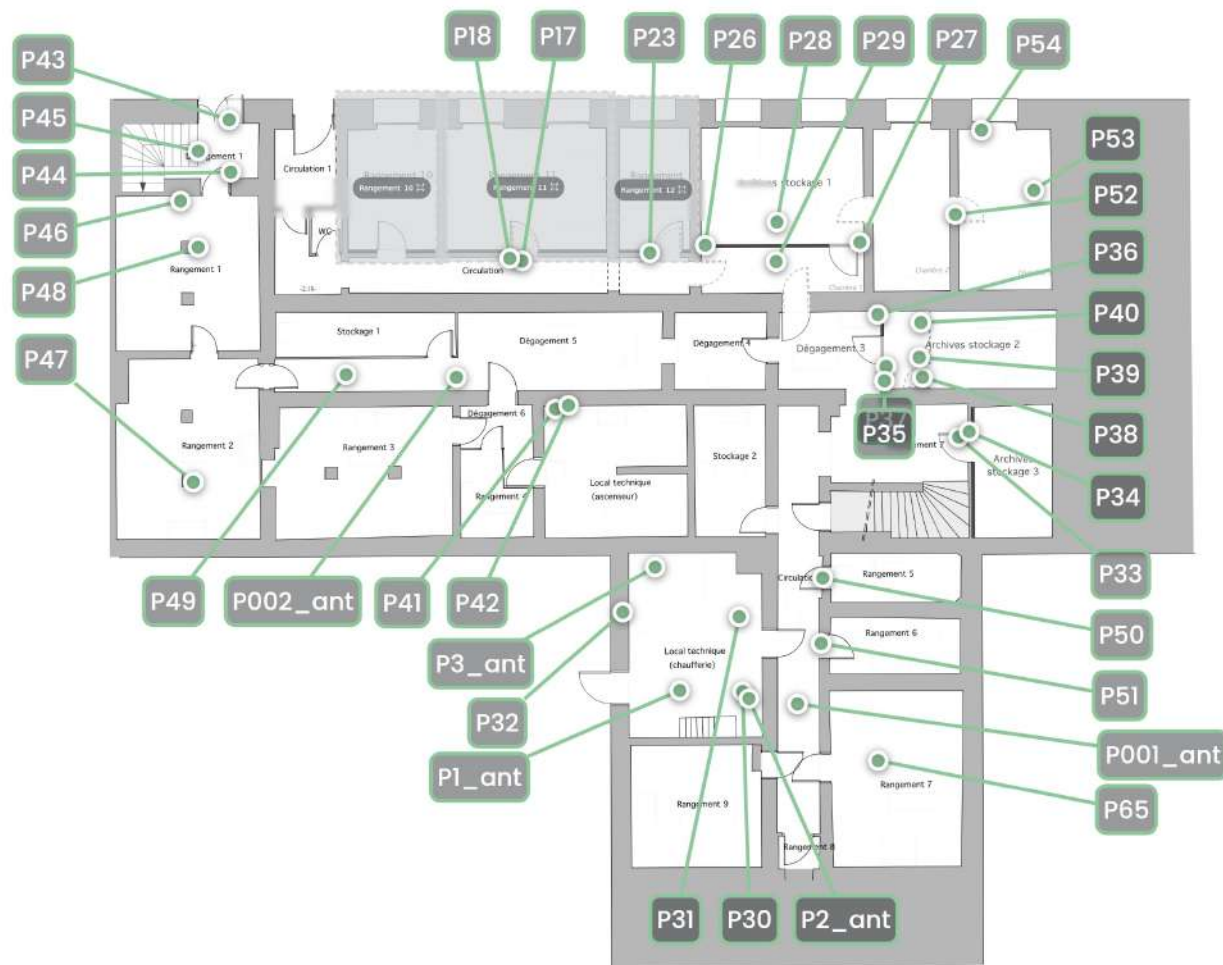
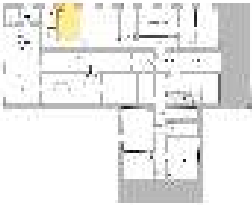


Planche partielle : les zones grisées font l'objet d'une autre planche de détail à consulter pour une vision complète du repérage réalisé

LEGENDE ● Prélèvement positif ● Prélèvement négatif ● Sondage ● Inaccessibilité ● Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GEP – DIRECTION DES DOUANES STRASBOURG ET SIEGE 11 AVENUE DE LA LIBERTE 67000 STRASBOURG	
Localisation	Date visite	Le 14/10/2025
	Auteur	Teddy BETTON
Sous-sol	N° dossier	28763894/S2/1
	Planche	3 / 14
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> Prélèvement négatif		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		
Localisation de la zone isolée		
		





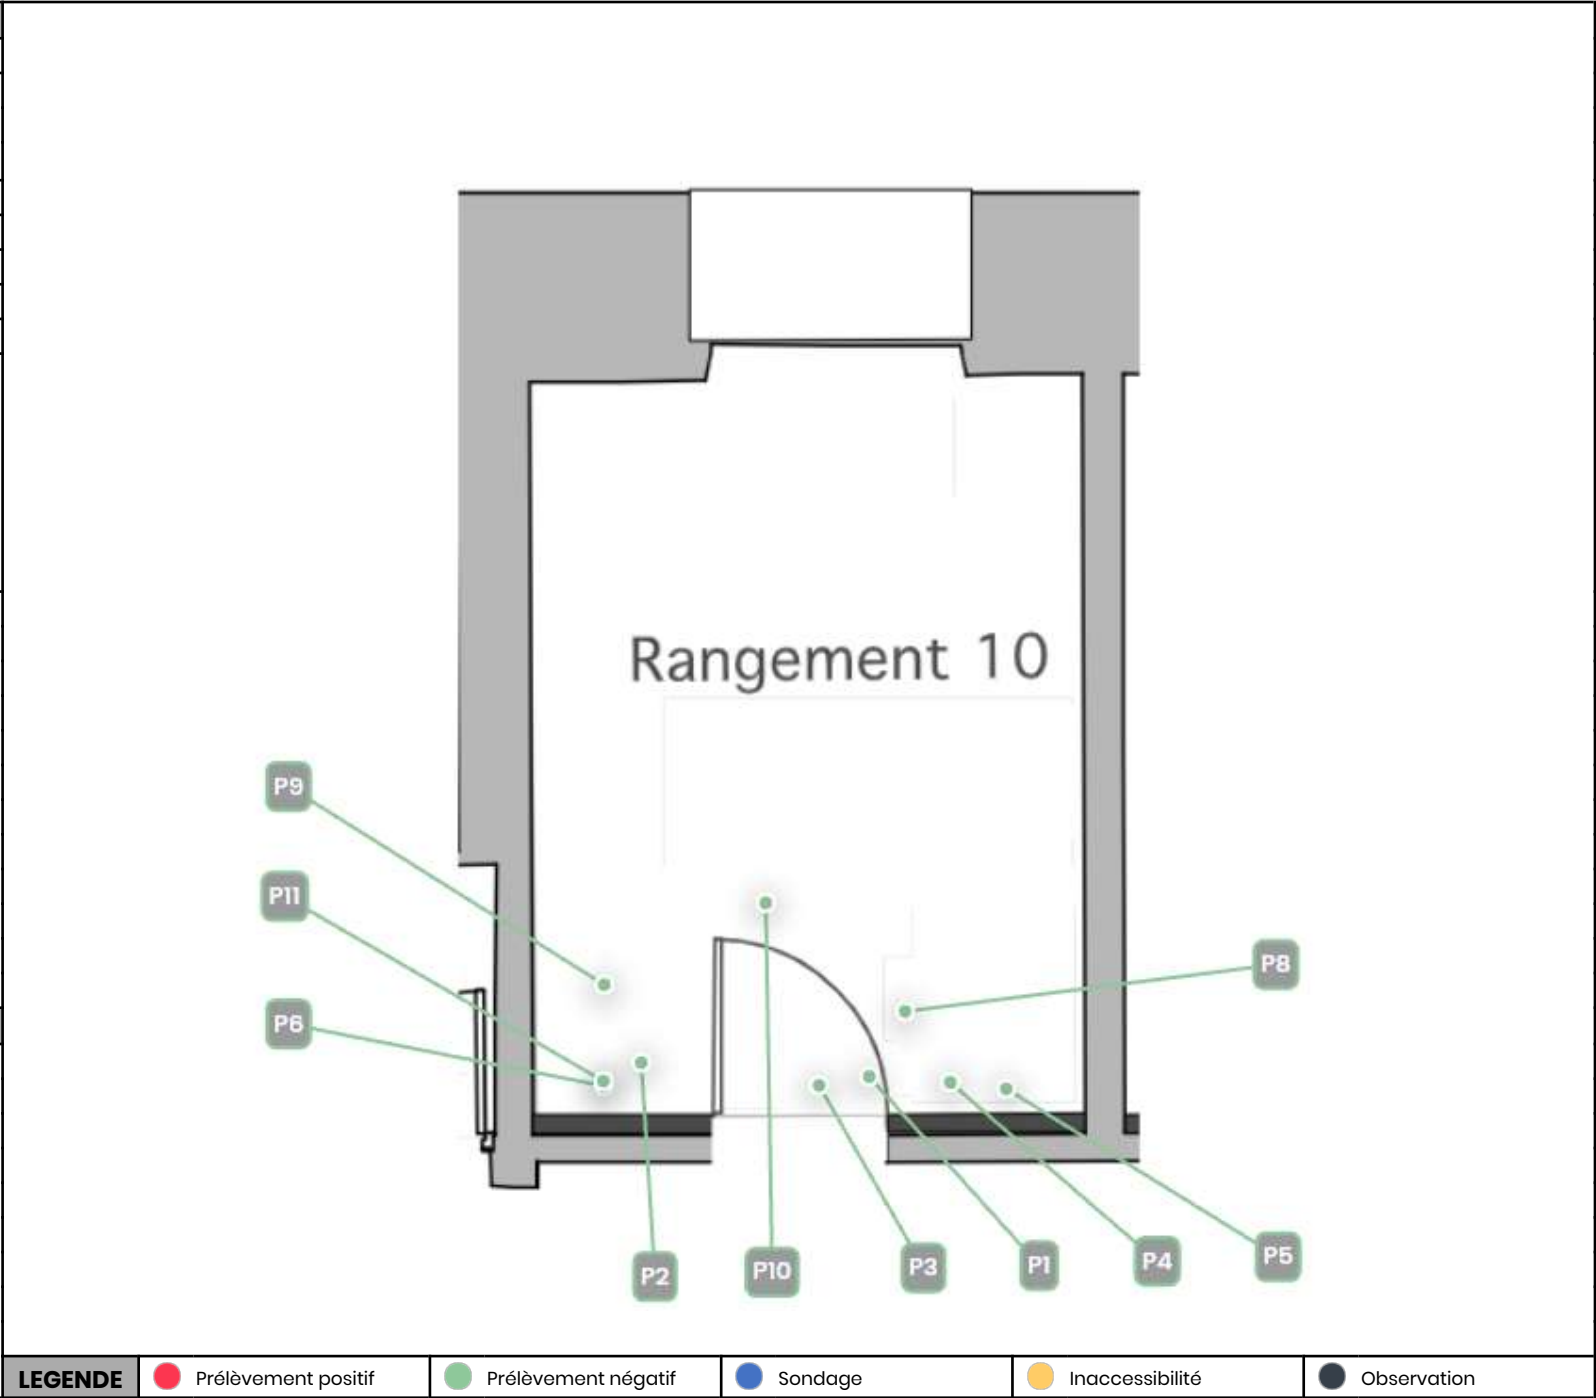


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GEP – DIRECTION DES DOUANES STRASBOURG ET SIEGE 11 AVENUE DE LA LIBERTE 67000 STRASBOURG	
Localisation	Date visite	Le 14/10/2025
	Auteur	Teddy BETTON
Sous-sol	N° dossier	28763894/S2/1
	Planche	4 / 14
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> Prélèvement négatif		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		
Localisation de la zone isolée		
		

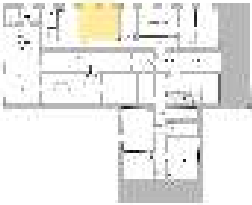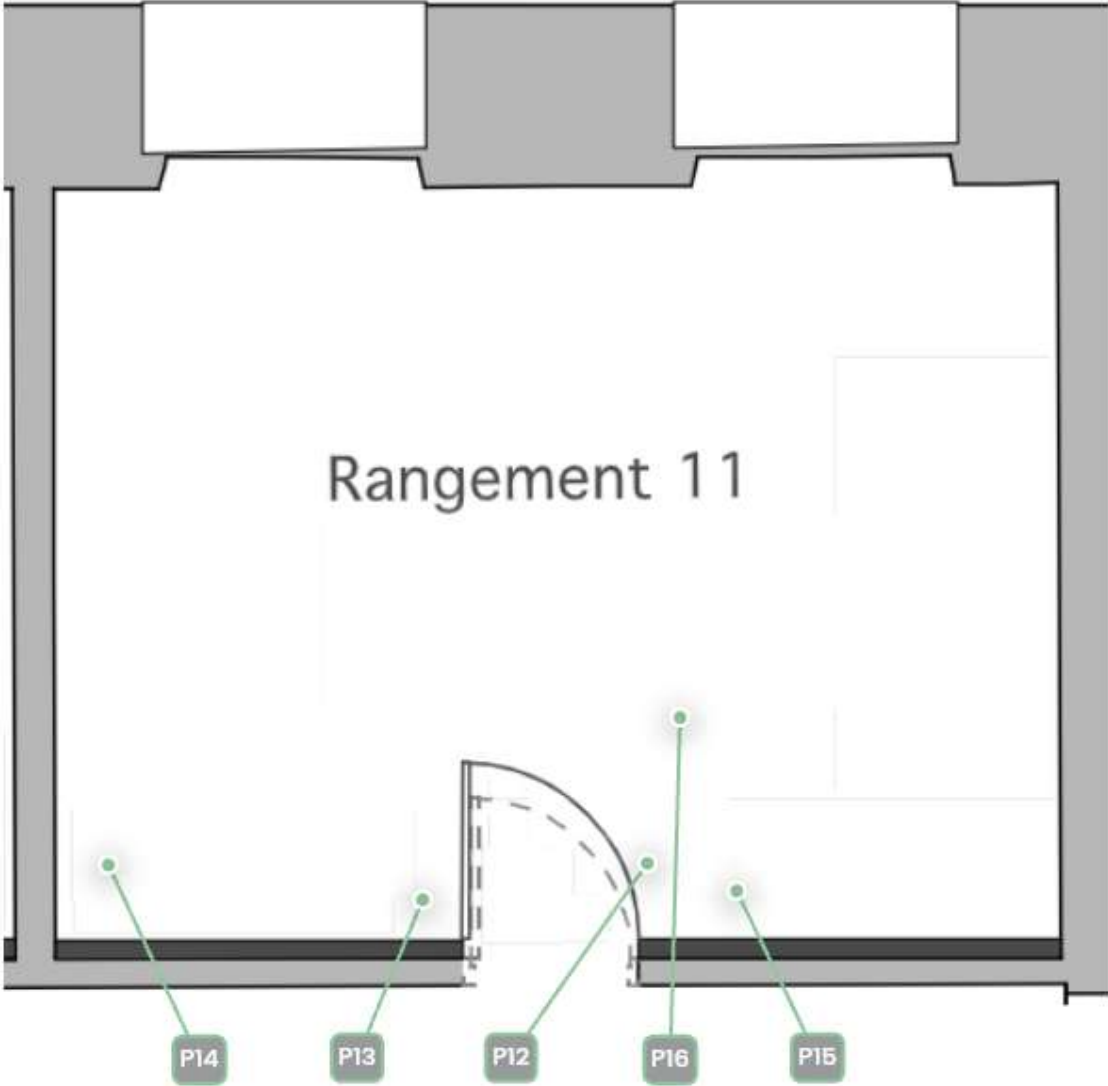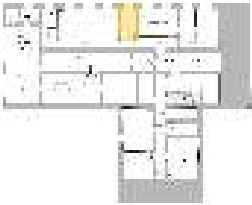

LEGENDE	 Prélèvement positif	 Prélèvement négatif	 Sondage	 Inaccessibilité	 Observation
---------	---	---	---	---	---

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GEP – DIRECTION DES DOUANES STRASBOURG ET SIEGE 11 AVENUE DE LA LIBERTE 67000 STRASBOURG	
Localisation	Date visite	Le 14/10/2025
	Auteur	Teddy BETTON
Sous-sol	N° dossier	28763894/S2/1
	Planche	5 / 14
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> Prélèvement négatif		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		
Localisation de la zone isolée		
		

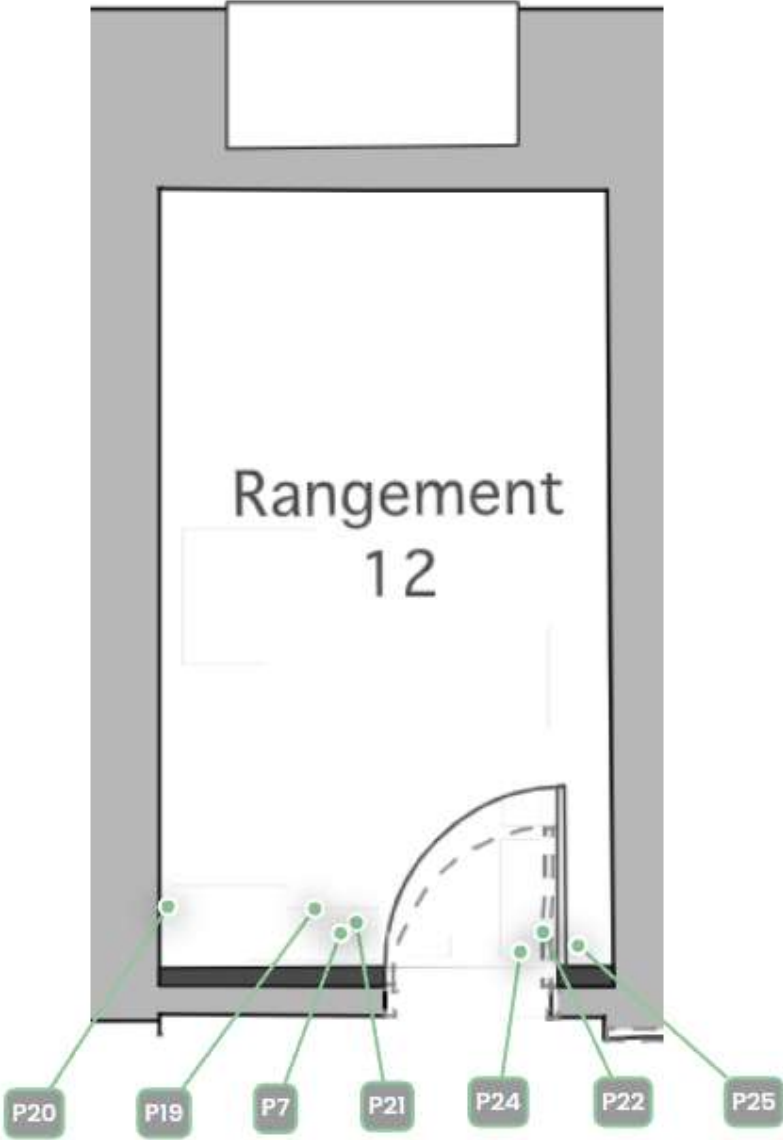


LEGENDE	 Prélèvement positif	 Prélèvement négatif	 Sondage	 Inaccessibilité	 Observation
----------------	---	---	---	---	---

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GEP – DIRECTION DES DOUANES STRASBOURG ET SIEGE 11 AVENUE DE LA LIBERTE 67000 STRASBOURG	
Localisation Rez de chaussée	Date visite	Le 14/10/2025
	Auteur	Teddy BETTON
	N° dossier	28763894/S2/1
	Planche	6 / 14
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u>		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		



LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GEP – DIRECTION DES DOUANES STRASBOURG ET SIEGE 11 AVENUE DE LA LIBERTE 67000 STRASBOURG	
Localisation Rez de chaussée	Date visite	Le 14/10/2025
	Auteur	Teddy BETTON
	N° dossier	28763894/S2/1
	Planche	7 / 14
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> Prélèvement négatif		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		

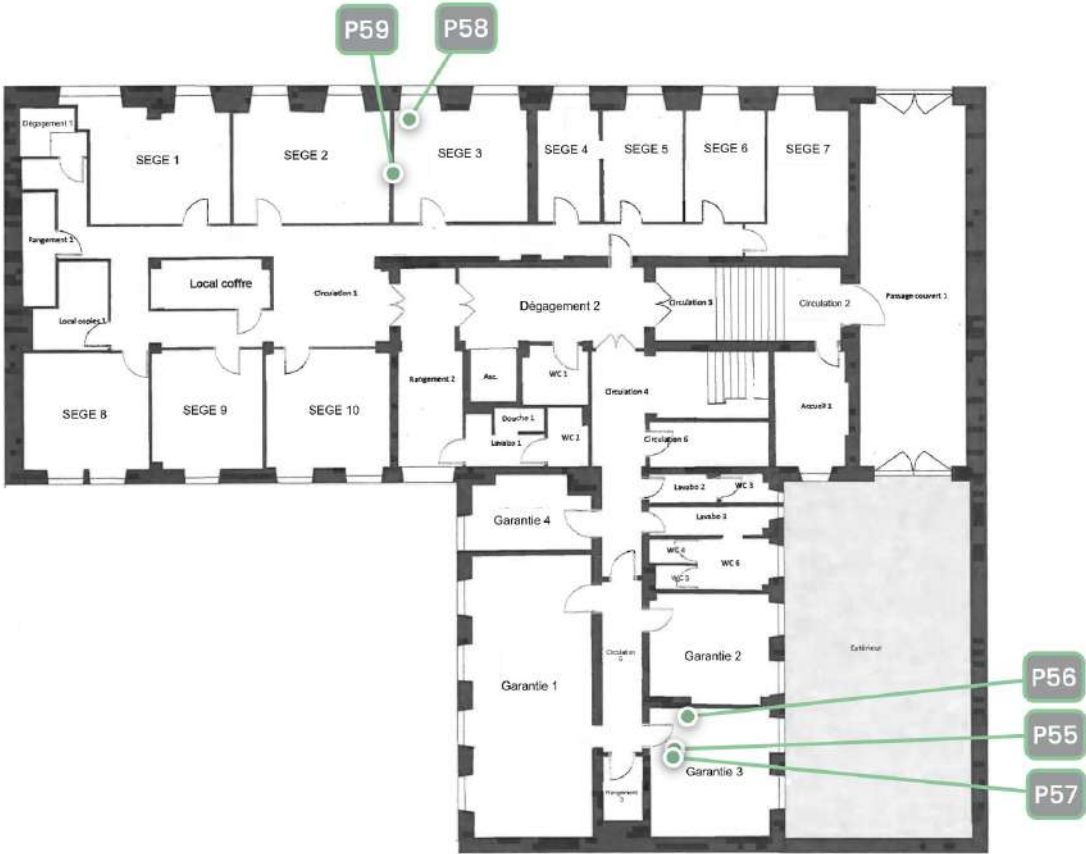

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GEP – DIRECTION DES DOUANES STRASBOURG ET SIEGE 11 AVENUE DE LA LIBERTE 67000 STRASBOURG	
Localisation N+1	Date visite	Le 14/10/2025
	Auteur	Teddy BETTON
	N° dossier	28763894/S2/1
	Planche	8 / 14
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u>		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		



LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GEP – DIRECTION DES DOUANES STRASBOURG ET SIEGE 11 AVENUE DE LA LIBERTE 67000 STRASBOURG	
Localisation N+1	Date visite	Le 14/10/2025
	Auteur	Teddy BETTON
	N° dossier	28763894/S2/1
	Planche	9 / 14
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> Prélèvement négatif		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		



LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GEP – DIRECTION DES DOUANES STRASBOURG ET SIEGE 11 AVENUE DE LA LIBERTE 67000 STRASBOURG	
Localisation N+2	Date visite	Le 14/10/2025
	Auteur	Teddy BETTON
	N° dossier	28763894/S2/1
	Planche	10 / 14
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u>		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		



LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GEP – DIRECTION DES DOUANES STRASBOURG ET SIEGE 11 AVENUE DE LA LIBERTE 67000 STRASBOURG	
Localisation N+2	Date visite	Le 14/10/2025
	Auteur	Teddy BETTON
	N° dossier	28763894/S2/1
	Planche	11 / 14
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> Prélèvement négatif		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		



LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GEP – DIRECTION DES DOUANES STRASBOURG ET SIEGE 11 AVENUE DE LA LIBERTE 67000 STRASBOURG	
Localisation N+3	Date visite	Le 14/10/2025
	Auteur	Teddy BETTON
	N° dossier	28763894/S2/1
	Planche	12 / 14
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u>		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		



LEGENDE

●

Prélèvement positif

●

Prélèvement négatif

●

Sondage

●

Inaccessibilité

●

Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GEP – DIRECTION DES DOUANES STRASBOURG ET SIEGE 11 AVENUE DE LA LIBERTE 67000 STRASBOURG	
Localisation N+3	Date visite	Le 14/10/2025
	Auteur	Teddy BETTON
	N° dossier	28763894/S2/1
	Planche	13 / 14
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> Prélèvement négatif		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		




LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	GEP – DIRECTION DES DOUANES STRASBOURG ET SIEGE 11 AVENUE DE LA LIBERTE 67000 STRASBOURG	
Localisation	Date visite	Le 14/10/2025
	Auteur	Teddy BETTON
Combles	N° dossier	28763894/S2/1
	Planche	14 / 14
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

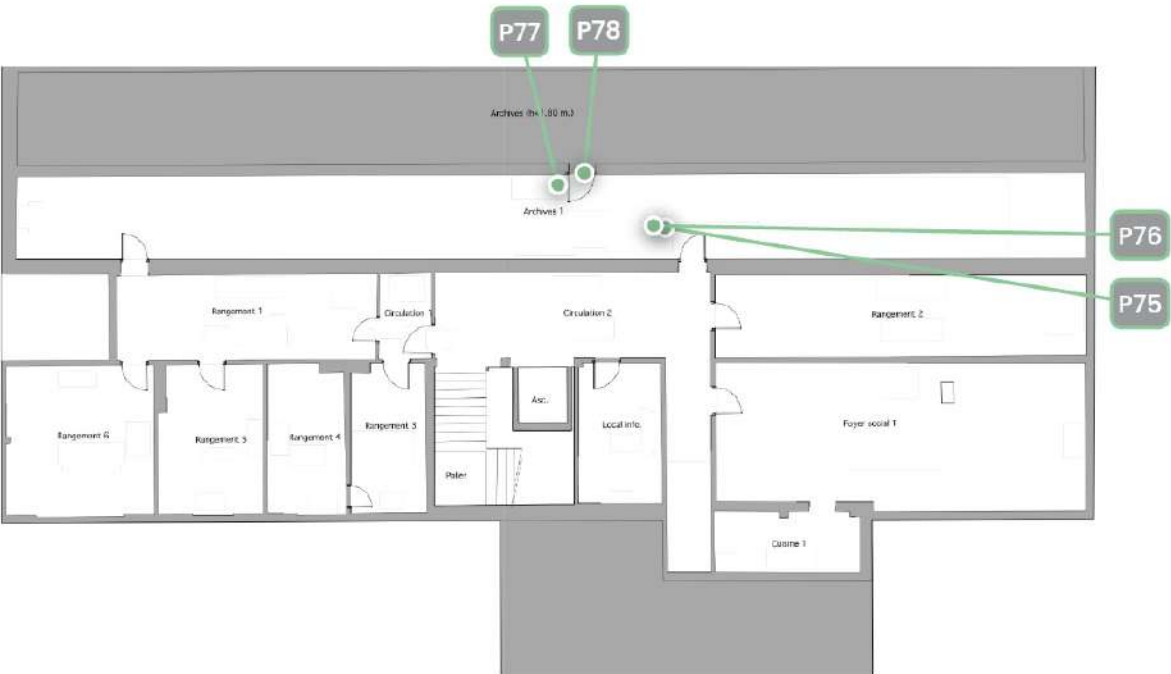

LEGENDE



Prélèvement positif



Prélèvement négatif



Sondage



Inaccessibilité



Observation

7.8. Rapport d'analyse du laboratoire

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Teddy BETTON

4 Rue du Parc

Oberhausbergen

67088 STRASBOURG CEDEX 2

Notre référence : AR-25-LE-124768-01

Numéro de dossier : 25A036141**Référence de dossier : 1510797176/28763894/S2/1/1_28763894/2/1**

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25A036141-001 - Référence *BV3KF8176 Réf. Prel : P1 Sous-sol - Rangement 10/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A036141-002 - Référence *BV3KF8177 Réf. Prel : P2 Sous-sol - Rangement 10/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A036141-003 - Référence *BV3KF8178 Réf. Prel : P3 Sous-sol - Rangement 10/Menuiseries intérieures - (Multicouches/Blanc, Beige, Bleu)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A036141-004 - Référence *BV3KF8179 Réf. Prel : P4 Sous-sol - Rangement 10/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A036141-005 - Référence *BV3KF8180 Réf. Prel : P5 Sous-sol - Rangement 10/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A036141-006 - Référence *BV3KF8181 Réf. Prel : P6 Sous-sol - Rangement 10/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A036141-007 - Référence *BV3KF8182 Réf. Prel : P7 Sous-sol - Rangement 12/Menuiseries intérieures - (Multicouches/Blanc, Beige, Bleu)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A036141-008 - Référence *BV3KF8183 Réf. Prel : P8 Sous-sol - Rangement 10/Plafonds - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A036141-009 - Référence *BV3KF8184 Réf. Prel : P9 Sous-sol - Rangement 10/Plafonds - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A036141-010 - Référence *BV3KF8185 Réf. Prel : P10 Sous-sol - Rangement 10/Charpentes - (Epais/Orange)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A036141-011 - Référence *BV3KF8186 Réf. Prel : P11 Sous-sol - Rangement 10/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A036141-012 - Référence *BV3KF8188 Réf. Prel : P12 Sous-sol - Rangement 11/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A036141-013 - Référence *BV3KF8187 Réf. Prel : P13 Sous-sol - Rangement 11/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A036141-014 - Référence *BV3KF8189 Réf. Prel : P14 Sous-sol - Rangement 11/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A036141-015 - Référence *BV3KF8190 Réf. Prel : P15 Sous-sol - Rangement 11/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A036141-016 - Référence *BV3KF8191 Réf. Prel : P16 Sous-sol - Rangement 11/Faux plafonds - (Carton/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A036141-017 - Référence *BV3KF8192 Réf. Prel : P17 Sous-sol - Circulation/Faux plafonds - (Fibreux/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A036141-018 - Référence *BV3KF8193 Réf. Prel : P18 Sous-sol - Circulation/Revêtements de sol - (Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A036141-019 - Référence *BV3KF8194 Réf. Prel : P19 Sous-sol - Rangement 12/Façades lourdes y compris poteaux - (Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A036141-020 - Référence *BV3KF8195 Réf. Prel : P20 Sous-sol - Rangement 12/Façades lourdes y compris poteaux - (Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A036141-021 - Référence *BV3KF8196 Réf. Prel : P21 Sous-sol - Rangement 12/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A036141-022 - Référence *BV3KF8197 Réf. Prel : P22 Sous-sol - Rangement 12/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A036141-023 - Référence *BV3KF8198 Réf. Prel : P23 Sous-sol - Circulation/Revêtements de sol - (Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A036141-024 - Référence *BV3KF8199 Réf. Prel : P24 Sous-sol - Rangement 12/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A036141-025 - Référence *BV3KF8200 Réf. Prel : P25 Sous-sol - Rangement 12/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A036141-026 - Référence *BV3KF8202 Réf. Prel : P26 Sous-sol - Archives stockage 1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A036141-027 - Référence *PP507079296 Réf. Prel : P27 Sous-sol - Archives stockage 1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A036141-028 - Référence *BV3KF8203 Réf. Prel : P28 Sous-sol - Archives stockage 1/Plafonds - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A036141-029 - Référence *BV3KF8204 Réf. Prel : P29 Sous-sol - Chambre 1/Plafonds - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A036141-030 - Référence *BV3KF8206 Réf. Prel : P30 Sous-sol - Local technique chaufferie/Plafonds - (Cotonneux/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A036141-031 - Référence *BV3KF8205 Réf. Prel : P31 Sous-sol - Local technique chaufferie/Plafonds - (Cotonneux/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A036141-032 - Référence *BV3KF8207 Réf. Prel : P32 Sous-sol - Local technique chaufferie/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A036141-033 - Référence *BV3KF8208 Réf. Prel : P33 Sous-sol - Dégagement 7/Poutres - (Multicouches/Blanc, Orange)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A036141-034 - Référence *BV3KF8209 Réf. Prel : P34 Sous-sol - Archives stockage 3/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris, Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A036141-035 - Référence *BV3KF8210 Réf. Prel : P35 Sous-sol - Archives stockage 2/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A036141-036 - Référence *BV3KF8211 Réf. Prel : P36 Sous-sol - Archives stockage 2/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A036141-037 - Référence *BV3KF8212 Réf. Prel : P37 Sous-sol - Archives stockage 2/Revêtements de sol - (Décoratif/Bleu)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A036141-038 - Référence *BV3KF8213 Réf. Prel : P38 Sous-sol - Archives stockage 2/Revêtements de sol - (Décoratif/Bleu)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A036141-039 - Référence *BV3KF8214 Réf. Prel : P39 Sous-sol - Archives stockage 2/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A036141-040 - Référence *BV3KF8215 Réf. Prel : P40 Sous-sol - Archives stockage 2/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A036141-041 - Référence *BV3KF8216 Réf. Prel : P41 Sous-sol - Local technique ascenseur/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A036141-042 - Référence *BV3KF8217 Réf. Prel : P42 Sous-sol - Local technique ascenseur/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A036141-043 - Référence *BV3KF8218 Réf. Prel : P43 Sous-sol - Dégagement 1/Plafonds - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A036141-044 - Référence *BV3KF8219 Réf. Prel : P44 Sous-sol - Dégagement 1/Plafonds - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A036141-045 - Référence *BV3KF8220 Réf. Prel : P45 Sous-sol - Dégagement 1/Poutres - (Multicouches/Rose, Orange)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A036141-046 - Référence *BV3KF8221 Réf. Prel : P46 Sous-sol - Rangement 1/Plafonds - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A036141-047 - Référence *08139719 Réf. Prel : P47 Sous-sol - Rangement 2/Plafonds - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A036141-048 - Référence *BV3KF8222 Réf. Prel : P48 Sous-sol - Rangement 1/Poutres - (Blanc, Orange, Rouge)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A036141-049 - Référence *BV3KF8224 Réf. Prel : P49 Sous-sol - Dégagement 5/Plafonds - (Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25A036141-050 - Référence *BV3KF8225 Réf. Prel : P50 Sous-sol - Circulation 5/Portes - (Décoratif/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25A036141-051 - Référence *BV3KF8226 Réf. Prel : P51 Sous-sol - Circulation 5/Portes - (Décoratif/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25A036141-052 - Référence *BV3KF8227 Réf. Prel : P52 Sous-sol - Chambre 3/Plafonds - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25A036141-053 - Référence *BV3KF8228 Réf. Prel : P53 Sous-sol - Chambre 3/Plafonds - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25A036141-054 - Référence *BV3KF8229 Réf. Prel : P54 Sous-sol - Chambre 3/Poutres - (Multicouches/Gris, Orange, Bleu)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25A036141-055 - Référence *BV3KF8232 Réf. Prel : P55 Rez de chaussée - Garantie 3/Plafonds - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25A036141-056 - Référence *BV3KF8231 Réf. Prel : P56 Rez de chaussée - Garantie 3/Plafonds - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25A036141-057 - Référence *BV3KF8230 Réf. Prel : P57 Rez de chaussée - Garantie 3/Poutres - (Multicouches/Bleu, Orange, Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25A036141-058 - Référence *BV3KF8233 Réf. Prel : P58 Rez de chaussée - SEGE 3/Plafonds - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25A036141-059 - Référence *BV3KF8234 Réf. Prel : P59 Rez de chaussée - SEGE 3/Plafonds - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A036141-060 - Référence *BV3KF8235 Réf. Prel : P60 N+1 - Circulation 1/Plafonds - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A036141-061 - Référence *BV3KF8236 Réf. Prel : P61 N+1 - Circulation 1/Plafonds - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A036141-062 - Référence *BV3KF8237 Réf. Prel : P62 N+1 - Salle de formation informatique/Plafonds - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A036141-063 - Référence *BV3KF8238 Réf. Prel : P63 N+1 - Salle de réunion visio/Faux plafonds - (Fibreux/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A036141-064 - Référence *BV3KF8239 Réf. Prel : P64 N+1 - Contentieux 3/Plafonds - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A036141-065 - Référence *BV3KF8241 Réf. Prel : P65 Sous-sol - Rangement 7/Poutres - (Multicouches/Beige, Orange)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A036141-066 - Référence *BV3KF8240 Réf. Prel : P66 N+2 - SGR 1/Plafonds - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A036141-067 - Référence *BV3KF8242 Réf. Prel : P67 N+2 - SGR 1/Plafonds - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A036141-068 - Référence *BV3KF8244 Réf. Prel : P68 N+2 - Circulation 2/Poutres - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A036141-069 - Référence *BV3KF8243 Réf. Prel : P69 N+2 - Circulation 2/Poutres - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A036141-070 - Référence *BV3KF8245 Réf. Prel : P70 N+3 - Division 3/Faux plafonds - (Carton, Fibreux/Marron)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A036141-071 - Référence *BV3KF8246 Réf. Prel : P71 N+3 - Circulation 3/Poteaux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A036141-072 - Référence *BV3KF8248 Réf. Prel : P72 N+3 - Circulation 3/Plafonds - (Ciment/Gris)* prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A036141-073 - Référence *BV3KF8247 Réf. Prel : P73 N+3 - Circulation 3/Poteaux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A036141-074 - Référence *BV3KF8249 Réf. Prel : P74 N+3 - Circulation 3/Plafonds - (Ciment/Gris)* prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A036141-075 - Référence *EUROFINS240000015866 Réf. Prel : P75 Combles - Archives 1/Faux plafonds - (Vrac/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A036141-076 - Référence *EUROFINS240000015864 Réf. Prel : P76 Combles - Archives 1/Faux plafonds - (Vrac/Marron, Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A036141-077 - Référence *EUROFINS240000015863 Réf. Prel : P77 Combles - Archives 1/Faux plafonds - (Carton, Fibreux/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A036141-078 - Référence *EUROFINS240000015865 Réf. Prel : P78 Combles - Archives 1/Ardoises - (Shingle/Gris, Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT EST SAS
REFERANT ST LABO**
20 rue du Kochersberg - CS 50047
67701 SAVERNE CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-061023-01 Date d'émission de rapport : 24/10/2025 11:17 Page1/20
Référence laboratoire N° : 25RI075177 Référence de suivi du dossier N° : 25A036141
Reçu au laboratoire le : 23/10/2025 Date de réception : 20/10/2025
Date d'analyse : 23/10/2025
Référence dossier Client:25A036141 - 1510797176/28763894/S2/1/1_28763894/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	25A036141-001 - BV3KF8176 Réf. Prel : P1 Sous-sol - Rangement 10/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type dalle de sol (marron) en traces ; matériau de type colle bitumineux (noir) en traces	MET /ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	25A036141-002 - BV3KF8177 Réf. Prel : P2 Sous-sol - Rangement 10/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau (beige) ; matériau dur (marron)	MET /ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	25A036141-003 - BV3KF8178 Réf. Prel : P3 Sous-sol - Rangement 10/Menuiseries intérieures - (Multicouches/Blanc, Beige, Bleu)	Matériau de type système d'enduit peinture (beige)	MET /ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-061023-01

Date d'émission de rapport : 24/10/2025 11:17

Page2/20

Référence laboratoire N° : 25RI075177

Référence de suivi du dossier N° : 25A036141

Reçu au laboratoire le : 23/10/2025

Date de réception :20/10/2025

Date d'analyse : 23/10/2025

Référence dossier Client:25A036141 - 1510797176/28763894/S2/1/1_28763894/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	25A036141-004 - BV3KF8179 Réf. Prel : P4 Sous-sol - Rangement 10/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	25A036141-005 - BV3KF8180 Réf. Prel : P5 Sous-sol - Rangement 10/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	25A036141-006 - BV3KF8181 Réf. Prel : P6 Sous-sol - Rangement 10/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau (fibreux) (marron) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-061023-01

Date d'émission de rapport : 24/10/2025 11:17

Page3/20

Référence laboratoire N° : 25RI075177

Référence de suivi du dossier N° : 25A036141

Reçu au laboratoire le : 23/10/2025

Date de réception : 20/10/2025

Date d'analyse : 23/10/2025

Référence dossier Client:25A036141 - 1510797176/28763894/S2/1/1_28763894/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007	25A036141-007 - BV3KF8182 Réf. Prel : P7 Sous-sol - Rangement 12/Menuiseries intérieures - (Multicouches/Blanc, Beige, Bleu)	Matériau de type système d'enduit peinture (beige)	MET / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	25A036141-008 - BV3KF8183 Réf. Prel : P8 Sous-sol - Rangement 10/Plafonds - (Ciment/Gris)	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	25A036141-009 - BV3KF8184 Réf. Prel : P9 Sous-sol - Rangement 10/Plafonds - (Ciment/Gris)	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	25A036141-010 - BV3KF8185 Réf. Prel : P10 Sous-sol - Rangement 10/Charpentes - (Epais/Orange)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau (orange)	MET / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	25A036141-011 - BV3KF8186 Réf. Prel : P11 Sous-sol - Rangement 10/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-061023-01

Date d'émission de rapport : 24/10/2025 11:17

Page4/20

Référence laboratoire N° : 25RI075177

Référence de suivi du dossier N° : 25A036141

Reçu au laboratoire le : 23/10/2025

Date de réception :20/10/2025

Date d'analyse : 23/10/2025

Référence dossier Client:25A036141 - 1510797176/28763894/S2/1/1_28763894/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012	25A036141-012 - BV3KF8188 Réf. Prel : P12 Sous-sol - Rangement 11/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	25A036141-013 - BV3KF8187 Réf. Prel : P13 Sous-sol - Rangement 11/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	25A036141-014 - BV3KF8189 Réf. Prel : P14 Sous-sol - Rangement 11/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau (gris) en traces	MET / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	25A036141-015 - BV3KF8190 Réf. Prel : P15 Sous-sol - Rangement 11/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau (gris) en traces	MET / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-061023-01

Date d'émission de rapport : 24/10/2025 11:17

Page5/20

Référence laboratoire N° : 25RI075177

Référence de suivi du dossier N° : 25A036141

Reçu au laboratoire le : 23/10/2025

Date de réception :20/10/2025

Date d'analyse : 23/10/2025

Référence dossier Client:25A036141 - 1510797176/28763894/S2/1/1_28763894/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016	25A036141-016 - BV3KF8191 Réf. Prel : P16 Sous-sol - Rangement 11/Faux plafonds - (Carton/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	25A036141-017 - BV3KF8192 Réf. Prel : P17 Sous-sol - Circulation/Faux plafonds - (Fibreux/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	25A036141-018 - BV3KF8193 Réf. Prel : P18 Sous-sol - Circulation/Revêtements de sol - (Blanc)	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (fibreux) (vert)	MET / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	25A036141-019 - BV3KF8194 Réf. Prel : P19 Sous-sol - Rangement 12/Façades lourdes y compris poteaux - (Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau (vert)	MET / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-061023-01

Date d'émission de rapport : 24/10/2025 11:17

Page6/20

Référence laboratoire N° : 25RI075177

Référence de suivi du dossier N° : 25A036141

Reçu au laboratoire le : 23/10/2025

Date de réception :20/10/2025

Date d'analyse : 23/10/2025

Référence dossier Client:25A036141 - 1510797176/28763894/S2/1/1_28763894/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020	25A036141-020 - BV3KF8195 Réf. Prel : P20 Sous-sol - Rangement 12/Façades lourdes y compris poteaux - (Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau souple de type joint (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau (vert) ; matériau dur (beige)	MET / N3VV	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	25A036141-021 - BV3KF8196 Réf. Prel : P21 Sous-sol - Rangement 12/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / N3VV	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022 (1)	25A036141-022 - BV3KF8197 Réf. Prel : P22 Sous-sol - Rangement 12/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / N3VV	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023 (1)	25A036141-023 - BV3KF8198 Réf. Prel : P23 Sous-sol - Circulation/Revêtement s de sol - (Blanc)	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / N3VV	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / N3VV	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-061023-01

Date d'émission de rapport : 24/10/2025 11:17

Page 7/20

Référence laboratoire N° : 25RI075177

Référence de suivi du dossier N° : 25A036141

Reçu au laboratoire le : 23/10/2025

Date de réception : 20/10/2025

Date d'analyse : 23/10/2025

Référence dossier Client: 25A036141 - 1510797176/28763894/S2/1/1_28763894/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
024	25A036141-024 - BV3KF8199 Réf. Prel : P24 Sous-sol - Rangement 12/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / N3VV	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	25A036141-025 - BV3KF8200 Réf. Prel : P25 Sous-sol - Rangement 12/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau (vert) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (gris)	MET / N3VV	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026	25A036141-026 - BV3KF8202 Réf. Prel : P26 Sous-sol - Archives stockage 1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / N3VV	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027	25A036141-027 - BV3KF8201-PP507079 296 Réf. Prel : P27 Sous-sol - Archives stockage 1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige)	MET / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-061023-01

Date d'émission de rapport : 24/10/2025 11:17

Page 8/20

Référence laboratoire N° : 25RI075177

Référence de suivi du dossier N° : 25A036141

Reçu au laboratoire le : 23/10/2025

Date de réception : 20/10/2025

Date d'analyse : 23/10/2025

Référence dossier Client: 25A036141 - 1510797176/28763894/S2/1/1_28763894/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
028	25A036141-028 - BV3KF8203 Réf. Prel : P28 Sous-sol - Archives stockage 1/Plafonds - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur (granulaire) (beige)	MET / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029 (2)	25A036141-029 - BV3KF8204 Réf. Prel : P29 Sous-sol - Chambre 1/Plafonds - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / VXB3	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030	25A036141-030 - BV3KF8206 Réf. Prel : P30 Sous-sol - Local technique chaufferie/Plafonds - (Cotonneux/Gris)	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau friable fibreux de type flocage (blanc)	MET / L9RA	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau friable fibreux de type flocage (blanc)	MOLP / UHV8	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
031	25A036141-031 - BV3KF8205 Réf. Prel : P31 Sous-sol - Local technique chaufferie/Plafonds - (Cotonneux/Gris)	Matériau (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau friable fibreux de type flocage (blanc)	MET / L9RA	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau friable fibreux de type flocage (blanc)	MOLP / UHV8	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-061023-01

Date d'émission de rapport : 24/10/2025 11:17

Page9/20

Référence laboratoire N° : 25RI075177

Référence de suivi du dossier N° : 25A036141

Reçu au laboratoire le : 23/10/2025

Date de réception :20/10/2025

Date d'analyse : 23/10/2025

Référence dossier Client:25A036141 - 1510797176/28763894/S2/1/1_28763894/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
032	25A036141-032 - BV3KF8207 Réf. Prel : P32 Sous-sol - Local technique chaufferie/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / L9RA	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033	25A036141-033 - BV3KF8208 Réf. Prel : P33 Sous-sol - Dégagement 7/Poutres - (Multicouches/Blanc, Orange)	Matériau de type système d'enduit peinture (orange)	MET / L9RA	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034	25A036141-034 - BV3KF8209 Réf. Prel : P34 Sous-sol - Archives stockage 3/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris, Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / L9RA	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035	25A036141-035 - BV3KF8210 Réf. Prel : P35 Sous-sol - Archives stockage 2/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / L9RA	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036	25A036141-036 - BV3KF8211 Réf. Prel : P36 Sous-sol - Archives stockage 2/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / L9RA	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-061023-01

Date d'émission de rapport : 24/10/2025 11:17

Page10/20

Référence laboratoire N° : 25RI075177

Référence de suivi du dossier N° : 25A036141

Reçu au laboratoire le : 23/10/2025

Date de réception :20/10/2025

Date d'analyse : 23/10/2025

Référence dossier Client:25A036141 - 1510797176/28763894/S2/1/1_28763894/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
037	25A036141-037 - BV3KF8212 Réf. Prel : P37 Sous-sol - Archives stockage 2/Revêtements de sol - (Décoratif/Bleu)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur (marron)	MET / L9RA	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038	25A036141-038 - BV3KF8213 Réf. Prel : P38 Sous-sol - Archives stockage 2/Revêtements de sol - (Décoratif/Bleu)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur (marron)	MET / L9RA	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039	25A036141-039 - BV3KF8214 Réf. Prel : P39 Sous-sol - Archives stockage 2/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Jaune	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (marron)	MET / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
040	25A036141-040 - BV3KF8215 Réf. Prel : P40 Sous-sol - Archives stockage 2/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Jaune	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (marron)	MET / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041	25A036141-041 - BV3KF8216 Réf. Prel : P41 Sous-sol - Local technique ascenseur/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/)	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-061023-01

Date d'émission de rapport : 24/10/2025 11:17

Page 11/20

Référence laboratoire N° : 25RI075177

Référence de suivi du dossier N° : 25A036141

Reçu au laboratoire le : 23/10/2025

Date de réception : 20/10/2025

Date d'analyse : 23/10/2025

Référence dossier Client: 25A036141 - 1510797176/28763894/S2/1/1_28763894/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
042	25A036141-042 - BV3KF8217 Réf. Prel : P42 Sous-sol - Local technique ascenseur/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/)	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
043	25A036141-043 - BV3KF8218 Réf. Prel : P43 Sous-sol - Dégagement 1/Plafonds - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
044	25A036141-044 - BV3KF8219 Réf. Prel : P44 Sous-sol - Dégagement 1/Plafonds - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
045	25A036141-045 - BV3KF8220 Réf. Prel : P45 Sous-sol - Dégagement 1/Poutres - (Multicouches/Rose, Orange)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau semi-dur (marron)	MET / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
046	25A036141-046 - BV3KF8221 Réf. Prel : P46 Sous-sol - Rangement 1/Plafonds - (Ciment/Gris)					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-061023-01

Date d'émission de rapport : 24/10/2025 11:17

Page 12/20

Référence laboratoire N° : 25RI075177

Référence de suivi du dossier N° : 25A036141

Reçu au laboratoire le : 23/10/2025

Date de réception : 20/10/2025

Date d'analyse : 23/10/2025

Référence dossier Client: 25A036141 - 1510797176/28763894/S2/1/1_28763894/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
047	25A036141-047 - BV3KF8223 08139719 Réf. Prel : P47 Sous-sol - Rangement 2/Plafonds - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
048	25A036141-048 - BV3KF8222 Réf. Prel : P48 Sous-sol - Rangement 1/Poutres - (Blanc, Orange, Rouge)	Matériau de type peinture (noir) ; matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
049	25A036141-049 - BV3KF8224 Réf. Prel : P49 Sous-sol - Dégagement 5/Plafonds - (Blanc)	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
050 (1)	25A036141-050 - BV3KF8225 Réf. Prel : P50 Sous-sol - Circulation 5/Portes - (Décoratif/Beige)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau (beige)	MET / L9RA	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-061023-01

Date d'émission de rapport : 24/10/2025 11:17

Page13/20

Référence laboratoire N° : 25RI075177

Référence de suivi du dossier N° : 25A036141

Reçu au laboratoire le : 23/10/2025

Date de réception :20/10/2025

Date d'analyse : 23/10/2025

Référence dossier Client:25A036141 - 1510797176/28763894/S2/1/1_28763894/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
051 (1)	25A036141-051 - BV3KF8226 Réf. Prel : P51 Sous-sol - Circulation 5/Portes - (Décoratif/Beige)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau (beige)	MET / L9RA	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
052 (1)	25A036141-052 - BV3KF8227 Réf. Prel : P52 Sous-sol - Chambre 3/Plafonds - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / L9RA	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
053 (1)	25A036141-053 - BV3KF8228 Réf. Prel : P53 Sous-sol - Chambre 3/Plafonds - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / L9RA	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
054 (1)	25A036141-054 - BV3KF8229 Réf. Prel : P54 Sous-sol - Chambre 3/Poutres - (Multicouches/Gris, Orange, Bleu)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau souple (beige) ; matériau de type polystyrène (blanc)	MET / L9RA	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
055 (1)	25A036141-055 - BV3KF8232 Réf. Prel : P55 Rez de chaussée - Garantie 3/Plafonds - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau (gris)	MET / L9RA	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-061023-01

Date d'émission de rapport : 24/10/2025 11:17

Page 14/20

Référence laboratoire N° : 25RI075177

Référence de suivi du dossier N° : 25A036141

Reçu au laboratoire le : 23/10/2025

Date de réception : 20/10/2025

Date d'analyse : 23/10/2025

Référence dossier Client: 25A036141 - 1510797176/28763894/S2/1/1_28763894/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
056 (1)	25A036141-056 - BV3KF8231 Réf. Prel : P56 Rez de chaussée - Garantie 3/Plafonds - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (beige)	MET / L9RA	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
057 (1)	25A036141-057 - BV3KF8230 Réf. Prel : P57 Rez de chaussée - Garantie 3/Poutres - (Multicouches/Bleu, Orange, Beige)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / L9RA	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
058 (1)	25A036141-058 - BV3KF8233 Réf. Prel : P58 Rez de chaussée - SEGE 3/Plafonds - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type maillage de fibres et liant (rose) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / L9RA	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
059 (1)	25A036141-059 - BV3KF8234 Réf. Prel : P59 Rez de chaussée - SEGE 3/Plafonds - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / L9RA	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
060	25A036141-060 - BV3KF8235 Réf. Prel : P60 N+1 - Circulation 1/Plafonds - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type plâtre (gris) ; matériau dur de type brique (orange)	MET / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-061023-01

Date d'émission de rapport : 24/10/2025 11:17

Page 15/20

Référence laboratoire N° : 25RI075177

Référence de suivi du dossier N° : 25A036141

Reçu au laboratoire le : 23/10/2025

Date de réception : 20/10/2025

Date d'analyse : 23/10/2025

Référence dossier Client: 25A036141 - 1510797176/28763894/S2/1/1_28763894/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
061	25A036141-061 - BV3KF8236 Réf. Prel : P61 N+1 - Circulation 1/Plafonds - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type plâtre (gris)	MET / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
062	25A036141-062 - BV3KF8237 Réf. Prel : P62 N+1 - Salle de formation informatique/Plafonds - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (gris) ; matériau semi-dur (marron) en traces	MET / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (gris)	MET / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
063	25A036141-063 - BV3KF8238 Réf. Prel : P63 N+1 - Salle de réunion visio/Faux plafonds - (Fibreux/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
064	25A036141-064 - BV3KF8239 Réf. Prel : P64 N+1 - Contentieux 3/Plafonds - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type plâtre (gris)	MET / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-061023-01

Date d'émission de rapport : 24/10/2025 11:17

Page 16/20

Référence laboratoire N° : 25RI075177

Référence de suivi du dossier N° : 25A036141

Reçu au laboratoire le : 23/10/2025

Date de réception : 20/10/2025

Date d'analyse : 23/10/2025

Référence dossier Client: 25A036141 - 1510797176/28763894/S2/1/1_28763894/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type plâtre (gris)	MET / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
065	25A036141-065 - BV3KF8241 Réf. Prel : P65 Sous-sol - Rangement 7/Poutres - (Multicouches/Beige, Orange)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (marron)	MET / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
066	25A036141-066 - BV3KF8240 Réf. Prel : P66 N+2 - SGR 1/Plafonds - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
067	25A036141-067 - BV3KF8242 Réf. Prel : P67 N+2 - SGR 1/Plafonds - (Plâtre/Blanc)					

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-061023-01

Date d'émission de rapport : 24/10/2025 11:17

Page 17/20

Référence laboratoire N° : 25RI075177

Référence de suivi du dossier N° : 25A036141

Reçu au laboratoire le : 23/10/2025

Date de réception : 20/10/2025

Date d'analyse : 23/10/2025

Référence dossier Client: 25A036141 - 1510797176/28763894/S2/1/1_28763894/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (gris)	MET / L9RA	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (gris)	MET / L9RA	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
068	25A036141-068 - BV3KF8244 Réf. Prel : P68 N+2 - Circulation 2/Poutres - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / L9RA	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
069	25A036141-069 - BV3KF8243 Réf. Prel : P69 N+2 - Circulation 2/Poutres - (Ciment/Gris)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
070	25A036141-070 - BV3KF8245 Réf. Prel : P70 N+3 - Division 3/Faux plafonds - (Carton, Fibreux/Marron)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-061023-01

Date d'émission de rapport : 24/10/2025 11:17

Page 18/20

Référence laboratoire N° : 25RI075177

Référence de suivi du dossier N° : 25A036141

Reçu au laboratoire le : 23/10/2025

Date de réception : 20/10/2025

Date d'analyse : 23/10/2025

Référence dossier Client: 25A036141 - 1510797176/28763894/S2/1/1_28763894/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
071	25A036141-071 - BV3KF8246 Réf. Prel : P71 N+3 - Circulation 3/Poteaux	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
072	25A036141-072 - BV3KF8248 Réf. Prel : P72 N+3 - Circulation 3/Plafonds - (Ciment/Gris)	Matériau de type système d'enduit peinture (gris)	MET / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
073	25A036141-073 - BV3KF8247 Réf. Prel : P73 N+3 - Circulation 3/Poteaux	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
074	25A036141-074 - BV3KF8249 Réf. Prel : P74 N+3 - Circulation 3/Plafonds - (Ciment/Gris)	Matériau de type système d'enduit peinture (gris)	MET / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
075	25A036141-075 - EUROFINS24000001566 Réf. Prel : P75 Combles - Archives 1/Faux plafonds - (Vrac/Noir)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur (noir)	MET / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-061023-01

Date d'émission de rapport : 24/10/2025 11:17

Page 19/20

Référence laboratoire N° : 25RI075177

Référence de suivi du dossier N° : 25A036141

Reçu au laboratoire le : 23/10/2025

Date de réception : 20/10/2025

Date d'analyse : 23/10/2025

Référence dossier Client: 25A036141 - 1510797176/28763894/S2/1/1_28763894/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
076	25A036141-076 - EUROFINS240000015 64 Réf. Prel : P76 Combles - Archives 1/Faux plafonds - (Vrac/Marron, Beige)	Matériau semi-dur (beige)	MET / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
077	25A036141-077 - EUROFINS240000015 63 Réf. Prel : P77 Combles - Archives 1/Faux plafonds - (Carton, Fibreux/Noir)	Matériau (beige) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
078	25A036141-078 - EUROFINS240000015 65 Réf. Prel : P78 Combles - Archives 1/Ardoises - (Shingle/Gris, Noir)	Matériau dur (gris)	MET / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Echantillon mouillé.
- (2) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-061023-01

Date d'émission de rapport : 24/10/2025 11:17

Page 20/20

Référence laboratoire N° : 25RI075177

Référence de suivi du dossier N° : 25A036141

Reçu au laboratoire le : 23/10/2025

Date de réception : 20/10/2025

Date d'analyse : 23/10/2025

Référence dossier Client: 25A036141 - 1510797176/28763894/S2/1/1_28763894/2/1

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le commanditaire. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>.

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Validé et approuvé par :



Weronika Grzesiak
Chef d'équipe