

Pré-rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

REFERENCES MISSION

Rapport N° : 29855956/S1/1/AM-RTV_V1

Rédigé le : 19/02/2026

Référence au programme de travaux :

250922_SUPPORT PRÉSENTATION FAISABILITE
AUXONNE-V2 250922_SUPPORT PRÉSENTATION
FAISABILITE AUXONNE-V2 réalisé le 26/09/2025 par
MP CONSEIL

DONNEUR D'ORDRE

MINISTERE DE LA JUSTICE

ANTHONY FUHRMANN

4 rue d Auxonne

54000 NANCY

SITE D'INTERVENTION

Futur bâtiment PJJ DBE

4 rue d Auxonne

54000 NANCY

BATIMENT PJJ

Latitude : 48.700400 / Longitude : 6.166900

Date(s) d'intervention(s) :

Le 05/02/2026



SYNTHESE DE CONCLUSION



Cf. paragraphe 2

OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
SOLENE LIPIEC	Diagnosticqueuse	Certification N° 22/08/2022	SOLENE LIPIEC
			

Le présent rapport comporte 239 pages, dont 179 pages d'annexes. Il ne peut être reproduit qu'intégralement.

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION	3
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre	3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage	3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage	7
2. CONCLUSIONS	8
2.1. Moyens d'accès à mettre en place par le donneur d'ordre	9
2.2. Obligations réglementaires	10
3. INFORMATIONS GENERALES	11
3.1. Immeuble bâti objet de la mission	11
3.2. Parties prenantes	11
4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE	11
4.1. Références réglementaires	11
5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	12
5.1. Date(s) de visite(s)	12
5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020	12
5.3. Conditions spécifiques	12
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite	12
6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	13
6.1. Matériaux et produits repérés	13
7. ANNEXES	61
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées	61
7.2. Photos prélèvements	67
7.3. Photos sondages	75
7.4. Photos inaccessibilités	76
7.5. Photos observations	77
7.6. Attestation d'assurance	78
7.7. Certificat de compétence	80
7.8. Croquis de repérage	81
7.9. Rapport d'analyse du laboratoire	94

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets



1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Reprise des cloisons, rafraichissement des locaux (peintures plafonds et murs), remplacement des sols, isolation des murs (ITI), remplacement des menuiseries, remplacement de la verrière de toiture. Reprise de l'isolation des toitures terrasses, isolation des planchers de combles, isolation des planchers bas sur sous sol. Mise en place de panneaux photovoltaïques et pompes à chaleur air-eau.

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
01 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	
Ardoises	Ardoises composites hors fibres-ciment, Ardoises en fibres-ciment
Bardeaux bitumineux	Bardeaux bitumineux ("shingles")
Conduits en toiture	Conduits d'eaux pluviales, Conduits d'eaux usées, Conduits de fumée
Eléments associés à la toiture	Chéneaux, Closoirs, Colles des solins en fibre ciment, Conduits, Costières, Couvre-joints, Eléments complémentaires de toiture, Faitages, Garnissages des joints de dilatation, Joints de dilatation, Jonctions bitumineuses, Mitres, Rives, Solins, Tresses d'étanchéité à l'air
Eléments sous toiture	Enduits projetés, Flocages, Isolants fibreux en sous toiture, Pare-pluie, Pare-vapeur
Etanchéité de toiture terrasse	Complexes asphaltés, Ecrans de semi indépendance, Pare-vapeur, Produits d'accrochage, Revêtements bitumineux parties planes, Revêtements bitumineux relevés
Fenêtres de toit	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature, Mastics
Lanterneaux	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature, Mastics
Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment, Plaques en matériaux bitumineux, Revêtements anti condensation sous bac acier
Toitures	Accessoires de couverture composite hors fibres-ciment, Accessoires de couverture en fibres-ciment, Ardoises composites hors fibres-ciment, Ardoises en fibres-ciment, Bardeaux bitumineux, Plaques en fibres-ciment, Plaques en matériaux bitumineux
Verrières	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature, Mastics
02 - Parois verticales extérieures et façades	
Conduits en façade	Conduits d'eaux pluviales, Conduits d'eaux usées, Conduits de fumée

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
Eléments associés à la façade	Conduits, Elements ponctuels : chéneaux, rives, corniches
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Ardoises composites hors fibres-ciment, Ardoises en fibres-ciment, Bacs en fibres-ciment, Eléments de remplissage, Joints d'assemblage, Joints d'étanchéité, Mastics, Panneaux, Peinture, Plaques, Revêtements intérieurs anti condensation, Tresses
Façades lourdes y compris poteaux	Appuis de fenêtres en fibres-ciment, Coffrages perdus, Colle, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de pate de verre, Couvre-joints, Eléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire, Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs, Enduits pelliculaires de lissage/débullage, Garnissage des joints de dilatation, Imperméabilisant, Isolant, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Joints de faïence, Joints de pate de verre, Peintures, Primaire d'accrochage, Ragréage, Revêtements plastiques épais (RPE)
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Carton-amiante, Enduits projetés, Flocages
Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage , Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
03 - Parois verticales intérieures	
Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot, Bourre en vrac, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Isolants intérieurs fibreux, Jonctions panneaux préfabriqués : entre panneaux, en tête et en pieds de cloisons (joints, tresse, carton, fibres-ciment), Panneaux de cloisons, Peinture, Plots de colle, Sous couches des tissus muraux
Gaines et coffres verticaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux), Panneaux
Menuiseries intérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage , Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints coupe-feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Peinture, Revêtements durs
Plinthes	Peintures
Portes	
Portes coupe-feu	Isolants intérieurs, Joints, Joints (bandes), Joints (tresses), Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes frigorifiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes isothermiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes pare-flammes	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes phoniques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Poteaux	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poteaux, Flocages, Joints d'assemblage avec poutraison, Joints de dilatation, Peintures, Revêtements durs
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de plinthe, Dalles plastique, Joints de carrelage, Joints de faïence, Joints de plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Primaire d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs en fibres-ciment, Sous couches des tissus muraux, Vinyles
04 - Plafonds et faux plafonds	
Charpentes	Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, calfeutremments, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Revêtements bitumineux
Faux plafonds	Ecrans de cantonnement , Isolants, Joints d'écrans de cantonnement , Joints entre panneaux, Jonctions entre faux plafond et structure, Panneaux, Pare-vapeur, Plaques
Gaines et coffres horizontaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (étanchéité entre panneaux), Jonctions entre panneaux (tresses), Panneaux, Panneaux collés, Panneaux vissés
Plafonds	Bandes calicot, Coffrages perdus, Colles de carrelage, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Plots de colle, Primaire d'accrochage, Rebouchages de trémie, Résines, Revêtements bitumineux, Sous couches des tissus muraux
Poutres	Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poutres, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, calfeutremments, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures, Revêtements bitumineux
Suspentes et contrevents	Flocages, Peintures, Projections en plâtre

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
05 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sol	Colles bitumineuses, Colles de carrelage, Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Dalles moquettes avec entrecouche noire, Enduit de couvelage, Fourreaux, Joints de cantonnement sur faux planchers, Joints de carrelage, Joints de dilatation et d'assemblage, Moquettes, Nez de marche, Peintures de sol, Plaques en fibres-ciment, Primaires d'accrochage, Ragréages, Rebouchages autour de conduits, Revêtements de sols sportifs, Sols coulés à base ciment, Sous-couches des revêtements souples
06 - Conduits et accessoires intérieurs	
Clapets coupe-feu	Calfeutrements, Clapets, Joints, Lames, Rebouchages, Tunnels
Conduits	Calorifugeages, Colles de calorifugeage, Conduits, Conduits de drainage en fibres-bitumes, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints entre éléments, joints de brides, Manchons, Mastics, Matelas, Rubans adhésifs
Vide-ordures	Conduits, Joints d'étanchéité des trappes, Vidoirs en fibres-ciment
Volets coupe-feu	Calfeutrements, Ossature, Rebouchages, Volets
08 - Equipements divers et accessoires	
Aerothermes	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Bacs à sable incendie	Eléments en fibres-ciment
Baignoires	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
Câbles électriques	Gaine/Enveloppe, Tresses/Isolant
Canalisations électriques préfabriquées	Isolants
Chaudières (mixtes, collectives)	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Chauffes bains	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Coffres-forts	Parois, Portes
Convecteurs électriques	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Isolants thermiques cartonnés, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses des diffuseurs
Equipements	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Embrayage, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Freins d'ascenseurs, Joints, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Mastics, Peintures, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Etuves	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Eviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
Fours	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Fusibles à broche	Carton, Tresses
Groupes électrogènes	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Jardinières	Eléments en fibres-ciment
Poêles	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Portes de placard	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
Pots de fleur	Eléments en fibres-ciment
Radiateurs électriques	Isolants thermiques cartonnés, Tresses des diffuseurs
Radiateurs gaz modulables	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Tuyauteries	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
10 - Aménagements, voiries et réseaux divers	
Aménagements extérieurs	Bordures en fibres-ciment, Eléments extérieurs en fibres-ciment, Jardinières en fibres-ciment, Plaques de caniveau en fibres-ciment, Pots de fleur en fibres-ciment

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
Conduits	Eléments de canalisations enterrés
Espaces sportifs	Revêtements de sol
Grilles	Peintures
Murs	Enduits de ragréage, débullage, lissage
Portails	Peintures
Portes	
Revêtements de murs	Peintures décoratives
Syphons	Eléments de canalisations enterrés
Voiries	Asphaltes, Enrobé bitumineux des couches de voiries

1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Partie(s) du bâtiment :

REZ DE JARDIN : 01, 02, 03, 04, 05, 0

6, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23., 24, 25

REZ DE CHAUSSEE : 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146,

R+1 : 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236

R+2 : 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343

2. CONCLUSIONS

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de pré-rapport, le donneur d'ordre doit mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques. Les obligations réglementaires ne sont pas remplies.

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il n'a pas été repéré à ce stade de matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Moyens d'accès à mettre en place par le donneur d'ordre

Localisation	Ouvrage	Motifs	Actions à réaliser par le donneur d'ordre
TOITURES -> TOITURE 1 (MA 3)	1- Couvertures, toitures, terrasses et étanchéités - verrière et toiture	Hauteur supérieure à 3m	Mettre à disposition une nacelle avec chauffeur
TOITURES -> TOITURE 2 (MA 2)	1- Couvertures, toitures, terrasses et étanchéités	Hauteur supérieure à 3m	Mettre à disposition une nacelle avec chauffeur

2.2. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : Futur bâtiment PJJ DBE
4 rue d Auxonne
54000 NANCY

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
Futur bâtiment PJJ DBE	Administrations, bureaux	Autres	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non-communicué

3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
ANTHONY FUHRMANN	Donneur d'ordre	MINISTERE DE LA JUSTICE	4 rue d Auxonne 54000 NANCY	/

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Le 05/02/2026

5.2. Ecart(s), adjonction(s) ou suppression(s) à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation...)

5.3. Conditions spécifiques

- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
Avant projet détaillé / 250922_SUPPORT PRÉSENTATION FAISABILITÉ AUXONNE-V2	MP CONSEIL	26/09/2025	250922_SUPPORT PRÉSENTATION FAISABILITE AUXONNE-V2	/
Repérage amiante avant travaux / Rapport avant travaux-27032923	BUREAU VERITAS-JEAN PHILIPPE FRANQUEVILLE	27/03/2023	18100554/S2/1/AM-RTV/1-8XJTBIL	Présence d'amiante

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
Sxx = Sondage n°xx
xx* = élément témoin de la ZPSO
Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :
AN = Analyse
DC = Document consulté
MA = Marquage
PN = Ne contient pas d'amiante par nature

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
REZ DE JARDIN -> 01	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Gris	14	P26_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P26	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Rose	14	P26_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P26	Non
REZ DE JARDIN -> 02	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Gris	16	P30_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P30	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Jointes de faïence	Ciment	Blanc	16	P30_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P30	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
REZ DE JARDIN -> 03	Cloisons palières ascenseur	Panneaux	Ciment, Plaque de plâtre	Gris	15	P28_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P28	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	15	P28_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P28	Non
	Cloisons palières ascenseur	Panneaux	Ciment, Plaque de plâtre	Gris	15	P29_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P29	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	15	P29_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P29	Non
REZ DE JARDIN -> 04	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	17	P31_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P31	Non
	Revêtements de sol	Jointes de carrelage	Ciment	Gris	17	P31_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P31	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Gris	19	P34_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P34	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
REZ DE JARDIN -> 04	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	Ciment	Gris	19	P34_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P34	Non
REZ DE JARDIN -> 05	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	18	P32_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P32	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	Ciment	Gris	18	P32_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P32	Non
REZ DE JARDIN -> 09	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	7	P8_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P8	Non
REZ DE JARDIN -> 10	Revêtements de sol	Peintures de sol	Décoratif	Gris	6	P4_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P4	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	9	P5_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P5	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	10	P9_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P9	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
REZ DE JARDIN -> 11	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	7	P6_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P6	Non
REZ DE JARDIN -> 12	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Blanc	8	P3_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P3	Non
	Revêtements de sol	Peintures de sol	Décoratif	Gris	6	P1_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P1	Non
REZ DE JARDIN -> 14	Revêtements de sol	Peintures de sol	Décoratif	Gris	6	P10_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P10	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	9	P11_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P11	Non
REZ DE JARDIN -> 21	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	2	P21_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P21	Non
REZ DE JARDIN -> 22	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	5	P16_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P16	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
REZ DE JARDIN -> 23	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Blanc	8	P7_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P7	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	4	P18_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P18	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	4	P19_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P19	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Beige	5	P17_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P17	Non
REZ DE JARDIN -> 24	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	2	P20_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P20	Non
	Revêtements de sol	Peintures de sol	Décoratif	Gris	3	P23_ant N	/	DC	escalier en béton Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P23	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	3	P23_ant N	/	DC	escalier en béton Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P23	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
REZ DE JARDIN -> 24	Revêtements de sol	Peintures de sol	Décoratif	Gris	3	P22_ant N	/	DC	escalier en béton Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P22	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	3	P22_ant N	/	DC	escalier en béton Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P22	Non
	Revêtements de sol	Peintures de sol	Décoratif	Blanc	13	P24_ant N	/	DC	escalier en béton Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P24	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	13	P24_ant N	/	DC	escalier en béton Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P24	Non
	Revêtements de sol	Peintures de sol	Décoratif	Blanc	13	P25_ant N	/	DC	escalier en béton Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P25	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	13	P25_ant N	/	DC	escalier en béton Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P25	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
REZ DE JARDIN -> 25	Plafonds	Flocages	Cotonneux	Gris	1	P14_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P14	Non
	Plafonds	Flocages	Cotonneux	Gris	1	P15_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P15	Non
	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Toile	Clair	12	P12_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P12	Non
	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Toile	Clair	12	P13_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P13	Non
	Chaudières (mixtes, collectives)	Joints plats prédécoupés pour brides	Fibreux	Jaune	52	/	S1	AN	/	Non
	Chaudières (mixtes, collectives)	Joints plats prédécoupés pour brides	Fibreux	Jaune	51	/	S2	AN	/	Non
	Conduits	Enveloppes de calorifuges	PVC	/	54	/	S3	PN	/	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Foncé, Gris	55	/	S4	AN	/	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Noir	56	/	S5	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	45	P1* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	45	P2 N	/	AN	/	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Rouge	46	P3* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
REZ DE JARDIN -> 25	Equipements	Peintures	Décoratif	Jaune	47	P4* N	/	AN	/	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Gris	48	P5* N	/	AN	/	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Gris	49	P6* N	/	AN	structure	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Jaune	50	P7* N	/	AN	/	Non
	Chaudières (mixtes, collectives)	Joints plats prédécoupés pour brides	Fibreux	Jaune	51	P8* N	/	AN	/	Non
	Chaudières (mixtes, collectives)	Joints plats prédécoupés pour brides	Fibreux	Jaune	52	P9* N	/	AN	/	Non
	Conduits	Calorifugeages	Laine de verre	Jaune	53	P10* N	/	AN	/	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Foncé, Gris	55	P11* N	/	AN	/	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Noir	56	P12* N	/	AN	/	Non
REZ DE CHAUSSEE -> 101	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non
REZ DE CHAUSSEE -> 102	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non
REZ DE CHAUSSEE -> 103	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non
REZ DE CHAUSSEE -> 104	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non
REZ DE CHAUSSEE -> 105	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
REZ DE CHAUSSEE -> 106	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	40	P89_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P89	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non
REZ DE CHAUSSEE -> 107	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	58	/	S15	AN	radiateur	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Clair	20	Idem P 14	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non
REZ DE CHAUSSEE -> 108	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Clair	20	Idem P 14	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	58	Idem P 24	/	AN	radiateur	Non
REZ DE CHAUSSEE -> 109	Plafonds	Bandes calicot	Papier	Blanc	44	P90_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P90	Non
	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	44	P90_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P90	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
REZ DE CHAUSSEE -> 109	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	Plâtre	Blanc	38	P88_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P88	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	Epais	Blanc	38	P88_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P88	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Blanc	41	P90_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P90	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	41	P90_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P90	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Clair	20	Idem P 14	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	58	Idem P 24	/	AN	radiateur	Non
REZ DE CHAUSSEE -> 110	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Clair	20	Idem P 14	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	58	Idem P 24	/	AN	radiateur	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
REZ DE CHAUSSEE -> 111	Revêtements de sol	Dalles moquettes avec entrecouche noire	Bitumineux	Clair	42	P92_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P92	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	42	P92_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P92	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Clair	20	Idem P 14	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	58	Idem P 24	/	AN	radiateur	Non
REZ DE CHAUSSEE -> 112	Equipements	Peintures	Décoratif	Bleu, Blanc	60	/	S14	AN	radiateur	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non
REZ DE CHAUSSEE -> 113	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non
REZ DE CHAUSSEE -> 114	Revêtements de sol	Joints de dilatation et d'assemblage	Caoutchouc	Noir	69	P43* N	/	AN	/	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non
REZ DE CHAUSSEE -> 115	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
REZ DE CHAUSSEE -> 116	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non
REZ DE CHAUSSEE -> 117	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non
REZ DE CHAUSSEE -> 118	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	37	P22* N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023	Non
	Plafonds	Peintures décoratives	Epais	Blanc	37	P22* N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	58	/	S13	AN	radiateur	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non
REZ DE CHAUSSEE -> 119	Revêtements de sol	Joints de dilatation et d'assemblage	Caoutchouc, Compact	Gris	70	P44* N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	Ciment, Plâtre	Blanc, Gris	30	P18* N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non
REZ DE CHAUSSEE -> 120	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	37	P85_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P85	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
REZ DE CHAUSSEE -> 120	Plafonds	Peintures décoratives	Epais	Blanc	37	P85_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P85	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	Plâtre	Blanc	38	P86_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P86	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	Epais	Blanc	38	P86_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P86	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non
REZ DE CHAUSSEE -> 121	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Clair	39	P87_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P87	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Rose	39	P87_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P87	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non
REZ DE CHAUSSEE -> 122	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc, Gris	59	P25* N	/	AN	radiateur	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
REZ DE CHAUSSEE -> 123	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non
REZ DE CHAUSSEE -> 124	Revêtements de sol	Dalles moquettes avec entrecouche noire	Bitumineux	Clair	42	P91_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P91	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	42	P91_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P91	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Bleu, Blanc	60	P26* N	/	AN	radiateur	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non
REZ DE CHAUSSEE -> 125	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non
REZ DE CHAUSSEE -> 126	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non
REZ DE CHAUSSEE -> 127	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non
REZ DE CHAUSSEE -> 128	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	17	P13* N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023	Non
	Revêtements de sol	Joints de carrelage	Ciment	Gris	17	P13* N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
REZ DE CHAUSSEE -> 128	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	Epais	Blanc	36	P21* N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non
REZ DE CHAUSSEE -> 129	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Clair	20	P14* N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	P23* N	/	AN	conduite	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	58	P24* N	/	AN	radiateur	Non
REZ DE CHAUSSEE -> 130	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	58	/	S6	AN	radiateur	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Clair	20	Idem P 14	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non
REZ DE CHAUSSEE -> 131	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	58	/	S7	AN	radiateur	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Clair	20	P43_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P43	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
REZ DE CHAUSSEE -> 131	Revêtements de sol	Dalles moquettes avec entrecouche noire	Bitumineux	Clair	22	P45_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P45	Non
	Revêtements de sol	Dalles moquettes avec entrecouche noire	Bitumineux	Clair	22	P15* N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non
REZ DE CHAUSSEE -> 132	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	58	/	S8	AN	radiateur	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Blanc	21	P44_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P44	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	21	P44_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P44	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	Ciment, Plâtre	Blanc, Gris	23	P46_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P46	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Clair	20	Idem P 14	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
REZ DE CHAUSSEE -> 133	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	58	/	S9	AN	radiateur	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	25	P49_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P49	Non
	Revêtements de sol	Joints de carrelage	Ciment	Gris	25	P49_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P49	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	25	P50_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P50	Non
	Revêtements de sol	Joints de carrelage	Ciment	Gris	25	P50_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P50	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	24	P47_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P47	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	Ciment	Gris	24	P47_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P47	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	24	P48_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P48	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
REZ DE CHAUSSEE -> 133	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	Ciment	Gris	24	P48_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P48	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Gris	26	P51_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P51	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Clair	20	Idem P 14	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non
REZ DE CHAUSSEE -> 134	Plafonds	Enduits projetés	Ciment	Gris	31	P57_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P57	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Gris	32	P58_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P58	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	Ciment, Plâtre	Blanc, Gris	30	P56_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P56	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Joints d'assemblage	Ciment	Gris	29	P55_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P55	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
REZ DE CHAUSSEE -> 134	Plafonds	Enduits projetés	Ciment	Gris	31	P20* N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Gris	32	P19* N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non
REZ DE CHAUSSEE -> 135	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non
REZ DE CHAUSSEE -> 136	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non
REZ DE CHAUSSEE -> 137	Revêtements de sol	Peintures de sol	Décoratif	Jaune	27	P53_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P53	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	27	P53_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P53	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Gris	26	P52_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P52	Non
	Revêtements de sol	Peintures de sol	Décoratif	Jaune	27	P16* N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
REZ DE CHAUSSEE -> 137	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	27	P16* N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non
REZ DE CHAUSSEE -> 138	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non
REZ DE CHAUSSEE -> 139	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non
REZ DE CHAUSSEE -> 140	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non
REZ DE CHAUSSEE -> 141	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	58	/	S10	AN	radiateur	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	28	P54_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P54	Non
	Revêtements de sol	Joints de carrelage	Ciment	Gris	28	P54_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P54	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	28	P17* N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023	Non
	Revêtements de sol	Joints de carrelage	Ciment	Gris	28	P17* N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
REZ DE CHAUSSEE -> 141	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non
REZ DE CHAUSSEE -> 142	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	58	/	S11	AN	radiateur	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non
REZ DE CHAUSSEE -> 143	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	58	/	S12	AN	radiateur	Non
	Poteaux	Entourages de poteaux	/	/	33	P59_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P59	Non
	Poteaux	Peintures	/	/	33	P59_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P59	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non
REZ DE CHAUSSEE -> 144	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non
REZ DE CHAUSSEE -> 145	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non
REZ DE CHAUSSEE -> 146	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non
R+1 -> 201	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	58	Idem P 24	/	AN	radiateur	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> 201	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Fibreux, Bitumineux	Noir	67	Idem P 41	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	68	Idem P 42	/	AN	/	Non
R+1 -> 202	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	58	Idem P 24	/	AN	radiateur	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Fibreux, Bitumineux	Noir	67	Idem P 41	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	68	Idem P 42	/	AN	/	Non
R+1 -> 203	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	58	Idem P 24	/	AN	radiateur	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Fibreux, Bitumineux	Noir	67	Idem P 41	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	68	Idem P 42	/	AN	/	Non
R+1 -> 204	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	58	Idem P 24	/	AN	radiateur	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Fibreux, Bitumineux	Noir	67	Idem P 41	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	68	Idem P 42	/	AN	/	Non
R+1 -> 205	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> 205	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	58	Idem P 24	/	AN	radiateur	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Fibreux, Bitumineux	Noir	67	Idem P 41	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	68	Idem P 42	/	AN	/	Non
R+1 -> 206	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Clair	39	P93_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P93	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Rose	39	P93_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P93	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Blanc	41	P97_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P97	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	41	P97_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P97	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Blanc	21	P96_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P96	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	21	P96_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P96	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> 206	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	58	Idem P 24	/	AN	radiateur	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Fibreux, Bitumineux	Noir	67	Idem P 41	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	68	Idem P 42	/	AN	/	Non
R+1 -> 207	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	58	Idem P 24	/	AN	radiateur	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Fibreux, Bitumineux	Noir	67	Idem P 41	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	68	Idem P 42	/	AN	/	Non
R+1 -> 208	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Clair	20	Idem P 14	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	58	Idem P 24	/	AN	radiateur	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Fibreux, Bitumineux	Noir	67	Idem P 41	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	68	Idem P 42	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> 209	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Gris	43	P94_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P94	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Rose	43	P94_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P94	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	Plâtre	Blanc	38	P95_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P95	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	Epais	Blanc	38	P95_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P95	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Clair	20	Idem P 14	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	58	Idem P 24	/	AN	radiateur	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Fibreux, Bitumineux	Noir	67	Idem P 41	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	68	Idem P 42	/	AN	/	Non
R+1 -> 210	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> 210	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	58	Idem P 24	/	AN	radiateur	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Fibreux, Bitumineux	Noir	67	Idem P 41	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	68	Idem P 42	/	AN	/	Non
R+1 -> 211	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	58	Idem P 24	/	AN	radiateur	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Fibreux, Bitumineux	Noir	67	Idem P 41	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	68	Idem P 42	/	AN	/	Non
R+1 -> 212	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	58	Idem P 24	/	AN	radiateur	Non
R+1 -> 213	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	58	Idem P 24	/	AN	radiateur	Non
R+1 -> 214	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	58	Idem P 24	/	AN	radiateur	Non
R+1 -> 215	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Fibreux, Bitumineux	Noir	67	P41* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> 215	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	68	P42* N	/	AN	/	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	58	Idem P 24	/	AN	radiateur	Non
R+1 -> 216	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Clair	34	P61_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P61	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Rose	34	P61_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P61	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	Ciment, Plâtre	Blanc, Gris	23	P60_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P60	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Jaune	35	P62_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P62	Non
	Poteaux	Entourages de poteaux	/	/	33	P68_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P68	Non
	Poteaux	Peintures	/	/	33	P68_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P68	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> 216	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	58	Idem P 24	/	AN	radiateur	Non
R+1 -> 217	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	63	Idem P 32	/	AN	/	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	58	Idem P 24	/	AN	radiateur	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Caoutchouc	Noir	61	Idem P 30	/	AN	larmier	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Silicone	Clair	62	Idem P 31	/	AN	tablette de fenêtre extérieur	Non
R+1 -> 218	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	58	/	S18	AN	radiateur	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Gris	19	P69_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P69	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	Ciment	Gris	19	P69_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P69	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Clair	20	Idem P 14	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> 218	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	63	Idem P 32	/	AN	/	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Caoutchouc	Noir	61	Idem P 30	/	AN	larmier	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Silicone	Clair	62	Idem P 31	/	AN	tablette de fenêtre extérieur	Non
R+1 -> 219	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	58	/	S19	AN	radiateur	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Clair	20	Idem P 14	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	63	Idem P 32	/	AN	/	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Caoutchouc	Noir	61	Idem P 30	/	AN	larmier	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Silicone	Clair	62	Idem P 31	/	AN	tablette de fenêtre extérieur	Non
R+1 -> 220	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	58	/	S20	AN	radiateur	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Clair	20	Idem P 14	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	63	Idem P 32	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> 220	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Caoutchouc	Noir	61	Idem P 30	/	AN	larmier	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Silicone	Clair	62	Idem P 31	/	AN	tablette de fenêtre extérieur	Non
R+1 -> 221	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Clair	20	Idem P 14	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	63	Idem P 32	/	AN	/	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	58	Idem P 24	/	AN	radiateur	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Caoutchouc	Noir	61	Idem P 30	/	AN	larmier	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Silicone	Clair	62	Idem P 31	/	AN	tablette de fenêtre extérieur	Non
R+1 -> 222	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Dur	Marron	64	P36* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	65	P37* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Gris	66	P38* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Dur	Jaune	66	P38* N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	63	Idem P 32	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> 222	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	58	Idem P 24	/	AN	radiateur	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Caoutchouc	Noir	61	Idem P 30	/	AN	larmier	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Silicone	Clair	62	Idem P 31	/	AN	tablette de fenêtre extérieur	Non
R+1 -> 223	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	58	/	S21	AN	radiateur	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Dur	Marron	64	P33 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	65	P34 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Gris	66	P35 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Dur	Jaune	66	P35 N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	63	P32* N	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Caoutchouc	Noir	61	P30* N	/	AN	larmier	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Silicone	Clair	62	P31* N	/	AN	tablette de fenêtre extérieur	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non
R+1 -> 224	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	63	Idem P 32	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> 224	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	58	Idem P 24	/	AN	radiateur	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Caoutchouc	Noir	61	Idem P 30	/	AN	larmier	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Silicone	Clair	62	Idem P 31	/	AN	tablette de fenêtre extérieur	Non
R+1 -> 225	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	63	Idem P 32	/	AN	/	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	58	Idem P 24	/	AN	radiateur	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Caoutchouc	Noir	61	Idem P 30	/	AN	larmier	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Silicone	Clair	62	Idem P 31	/	AN	tablette de fenêtre extérieur	Non
R+1 -> 226	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	63	Idem P 32	/	AN	/	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	58	Idem P 24	/	AN	radiateur	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Caoutchouc	Noir	61	Idem P 30	/	AN	larmier	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> 226	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Silicone	Clair	62	Idem P 31	/	AN	tablette de fenêtre extérieur	Non
R+1 -> 227	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	63	Idem P 32	/	AN	/	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	58	Idem P 24	/	AN	radiateur	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Caoutchouc	Noir	61	Idem P 30	/	AN	larmier	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Silicone	Clair	62	Idem P 31	/	AN	tablette de fenêtre extérieur	Non
R+1 -> 228	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Clair	20	/	S17	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	63	Idem P 32	/	AN	/	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	58	Idem P 24	/	AN	radiateur	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Caoutchouc	Noir	61	Idem P 30	/	AN	larmier	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Silicone	Clair	62	Idem P 31	/	AN	tablette de fenêtre extérieur	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> 229	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Clair	20	Idem P 14	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	63	Idem P 32	/	AN	/	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	58	Idem P 24	/	AN	radiateur	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Caoutchouc	Noir	61	Idem P 30	/	AN	larmier	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Silicone	Clair	62	Idem P 31	/	AN	tablette de fenêtre extérieur	Non
R+1 -> 230	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Clair	20	/	S16	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	63	P29 N	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Caoutchouc	Noir	61	P27 N	/	AN	larmier	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Silicone	Clair	62	P28 N	/	AN	tablette de fenêtre extérieur	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	58	Idem P 24	/	AN	radiateur	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> 231	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	18	P63_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P63	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	Ciment	Gris	18	P63_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P63	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Gris	19	P64_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P64	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	Ciment	Gris	19	P64_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P64	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Gris	16	P65_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P65	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	Ciment	Blanc	16	P65_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P65	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	Epais	Blanc	36	P66_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P66	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> 231	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Blanc	21	P67_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P67	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	21	P67_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P67	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	63	Idem P 32	/	AN	/	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	58	Idem P 24	/	AN	radiateur	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Caoutchouc	Noir	61	Idem P 30	/	AN	larmier	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Silicone	Clair	62	Idem P 31	/	AN	tablette de fenêtre extérieur	Non
R+1 -> 232	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	63	Idem P 32	/	AN	/	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	58	Idem P 24	/	AN	radiateur	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Caoutchouc	Noir	61	Idem P 30	/	AN	larmier	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Silicone	Clair	62	Idem P 31	/	AN	tablette de fenêtre extérieur	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> 232	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Fibreux, Bitumineux	Noir	67	Idem P 41	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	68	Idem P 42	/	AN	/	Non
R+1 -> 233	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	58	Idem P 24	/	AN	radiateur	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Fibreux, Bitumineux	Noir	67	Idem P 41	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	68	Idem P 42	/	AN	/	Non
R+1 -> 234	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Fibreux, Bitumineux	Noir	67	P39 N	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	68	P40 N	/	AN	/	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	58	Idem P 24	/	AN	radiateur	Non
R+1 -> 235	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	58	Idem P 24	/	AN	radiateur	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Fibreux, Bitumineux	Noir	67	Idem P 41	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	68	Idem P 42	/	AN	/	Non
R+1 -> 236	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	57	Idem P 23	/	AN	conduite	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> 236	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	58	Idem P 24	/	AN	radiateur	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Fibreux, Bitumineux	Noir	67	Idem P 41	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	68	Idem P 42	/	AN	/	Non
R+2 -> 301	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Fibreux, Bitumineux	Noir	67	Idem P 41	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	68	Idem P 42	/	AN	/	Non
R+2 -> 302	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Fibreux, Bitumineux	Noir	67	Idem P 41	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	68	Idem P 42	/	AN	/	Non
R+2 -> 303	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Fibreux, Bitumineux	Noir	67	Idem P 41	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	68	Idem P 42	/	AN	/	Non
R+2 -> 304	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Fibreux, Bitumineux	Noir	67	Idem P 41	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	68	Idem P 42	/	AN	/	Non
R+2 -> 305	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Fibreux, Bitumineux	Noir	67	Idem P 41	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	68	Idem P 42	/	AN	/	Non
R+2 -> 306	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Fibreux, Bitumineux	Noir	67	Idem P 41	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	68	Idem P 42	/	AN	/	Non
R+2 -> 307	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Fibreux, Bitumineux	Noir	67	Idem P 41	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	68	Idem P 42	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+2 -> 308	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Fibreux, Bitumineux	Noir	67	Idem P 41	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	68	Idem P 42	/	AN	/	Non
R+2 -> 309	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Fibreux, Bitumineux	Noir	67	Idem P 41	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	68	Idem P 42	/	AN	/	Non
R+2 -> 310	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Fibreux, Bitumineux	Noir	67	Idem P 41	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	68	Idem P 42	/	AN	/	Non
R+2 -> 311	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Fibreux, Bitumineux	Noir	67	Idem P 41	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	68	Idem P 42	/	AN	/	Non
R+2 -> 314	Plafonds	Bandes calicot	Papier	Blanc	44	P98_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P98	Non
	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	44	P98_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P98	Non
R+2 -> 316	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	40	P100_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P100	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Clair	39	P104_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P104	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+2 -> 316	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Rose	39	P104_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P104	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Blanc	21	P101_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P101	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	21	P101_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P101	Non
R+2 -> 317	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Fibreux, Bitumineux	Noir	67	Idem P 41	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	68	Idem P 42	/	AN	/	Non
R+2 -> 318	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Fibreux, Bitumineux	Noir	67	Idem P 41	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	68	Idem P 42	/	AN	/	Non
R+2 -> 319	Plafonds	Bandes calicot	Papier	Blanc	44	P102_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P102	Non
	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	44	P102_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P102	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Fibreux, Bitumineux	Noir	67	Idem P 41	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	68	Idem P 42	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+2 -> 320	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Fibreux, Bitumineux	Noir	67	Idem P 41	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	68	Idem P 42	/	AN	/	Non
R+2 -> 321	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Gris	43	P103_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P103	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Rose	43	P103_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P103	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Fibreux, Bitumineux	Noir	67	Idem P 41	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	68	Idem P 42	/	AN	/	Non
R+2 -> 322	Plafonds	Bandes calicot	Papier	Blanc	44	P99_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P99	Non
	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	44	P99_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P99	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Fibreux, Bitumineux	Noir	67	Idem P 41	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	68	Idem P 42	/	AN	/	Non
R+2 -> 323	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Fibreux, Bitumineux	Noir	67	Idem P 41	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	68	Idem P 42	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+2 -> 324	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Fibreux, Bitumineux	Noir	67	Idem P 41	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	68	Idem P 42	/	AN	/	Non
R+2 -> 325	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Fibreux, Bitumineux	Noir	67	Idem P 41	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	68	Idem P 42	/	AN	/	Non
R+2 -> 326	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Gris	14	P72_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P72	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Rose	14	P72_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P72	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Jaune	35	P74_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P74	Non
R+2 -> 327	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Clair	20	Idem P 14	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	63	Idem P 32	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Caoutchouc	Noir	61	Idem P 30	/	AN	larmier	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Silicone	Clair	62	Idem P 31	/	AN	tablette de fenêtre extérieur	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+2 -> 328	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Clair	20	Idem P 14	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	63	Idem P 32	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Caoutchouc	Noir	61	Idem P 30	/	AN	larmier	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Silicone	Clair	62	Idem P 31	/	AN	tablette de fenêtre extérieur	Non
R+2 -> 329	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Clair	20	Idem P 14	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	63	Idem P 32	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Caoutchouc	Noir	61	Idem P 30	/	AN	larmier	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Silicone	Clair	62	Idem P 31	/	AN	tablette de fenêtre extérieur	Non
R+2 -> 330	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Clair	20	Idem P 14	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	63	Idem P 32	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Caoutchouc	Noir	61	Idem P 30	/	AN	larmier	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Silicone	Clair	62	Idem P 31	/	AN	tablette de fenêtre extérieur	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+2 -> 331	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Clair	20	Idem P 14	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	63	Idem P 32	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Caoutchouc	Noir	61	Idem P 30	/	AN	larmier	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Silicone	Clair	62	Idem P 31	/	AN	tablette de fenêtre extérieur	Non
R+2 -> 332	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Clair	20	Idem P 14	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	63	Idem P 32	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Caoutchouc	Noir	61	Idem P 30	/	AN	larmier	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Silicone	Clair	62	Idem P 31	/	AN	tablette de fenêtre extérieur	Non
R+2 -> 333	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Clair	20	Idem P 14	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	63	Idem P 32	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Caoutchouc	Noir	61	Idem P 30	/	AN	larmier	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Silicone	Clair	62	Idem P 31	/	AN	tablette de fenêtre extérieur	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+2 -> 334	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Clair	20	/	S23	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	63	Idem P 32	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Caoutchouc	Noir	61	Idem P 30	/	AN	larmier	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Silicone	Clair	62	Idem P 31	/	AN	tablette de fenêtre extérieur	Non
R+2 -> 335	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Clair	20	Idem P 14	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	63	Idem P 32	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Caoutchouc	Noir	61	Idem P 30	/	AN	larmier	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Silicone	Clair	62	Idem P 31	/	AN	tablette de fenêtre extérieur	Non
R+2 -> 336	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Clair	20	Idem P 14	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	63	Idem P 32	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Caoutchouc	Noir	61	Idem P 30	/	AN	larmier	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Silicone	Clair	62	Idem P 31	/	AN	tablette de fenêtre extérieur	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+2 -> 337	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Clair	20	/	S22	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	63	Idem P 32	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Caoutchouc	Noir	61	Idem P 30	/	AN	larmier	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Silicone	Clair	62	Idem P 31	/	AN	tablette de fenêtre extérieur	Non
R+2 -> 338	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Clair	20	Idem P 14	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	63	Idem P 32	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Caoutchouc	Noir	61	Idem P 30	/	AN	larmier	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Silicone	Clair	62	Idem P 31	/	AN	tablette de fenêtre extérieur	Non
R+2 -> 339	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Clair	20	Idem P 14	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	63	Idem P 32	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Caoutchouc	Noir	61	Idem P 30	/	AN	larmier	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Silicone	Clair	62	Idem P 31	/	AN	tablette de fenêtre extérieur	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+2 -> 340	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	Ciment, Plâtre	Blanc, Gris	23	P73_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023 Prélèvement antérieur : P73	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Clair	20	Idem P 14	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	63	Idem P 32	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Caoutchouc	Noir	61	Idem P 30	/	AN	larmier	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Silicone	Clair	62	Idem P 31	/	AN	tablette de fenêtre extérieur	Non
R+2 -> 341	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	63	Idem P 32	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Caoutchouc	Noir	61	Idem P 30	/	AN	larmier	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Silicone	Clair	62	Idem P 31	/	AN	tablette de fenêtre extérieur	Non
R+2 -> 342	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Clair	20	Idem P 14	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	63	Idem P 32	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Caoutchouc	Noir	61	Idem P 30	/	AN	larmier	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Silicone	Clair	62	Idem P 31	/	AN	tablette de fenêtre extérieur	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+2 -> 343	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Clair	20	Idem P 14	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Rapport avant travaux-27032923 - 27/03/2023	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	63	Idem P 32	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Caoutchouc	Noir	61	Idem P 30	/	AN	larmier	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Silicone	Clair	62	Idem P 31	/	AN	tablette de fenêtre extérieur	Non
COMBLES	Ardoises	Ardoises composites hors fibres-ciment	Tuile composite	Noir	74	P48* N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	Dur	Blanc, Gris	72	P45* N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Fin	Blanc	73	P46* N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Fin	Blanc	73	P47 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	Dur	Blanc, Gris	72	P50 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Joints d'assemblage	Ciment	Gris	71	P49* N	/	AN	/	Non

7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
REZ DE JARDIN	/
REZ DE JARDIN -> 01	/
REZ DE JARDIN -> 02	/
REZ DE JARDIN -> 03	/
REZ DE JARDIN -> 04	/
REZ DE JARDIN -> 05	/
REZ DE JARDIN -> 06	/
REZ DE JARDIN -> 07	/
REZ DE JARDIN -> 08	/
REZ DE JARDIN -> 09	/
REZ DE JARDIN -> 10	/
REZ DE JARDIN -> 11	/
REZ DE JARDIN -> 12	/
REZ DE JARDIN -> 13	/
REZ DE JARDIN -> 14	/
REZ DE JARDIN -> 15	/
REZ DE JARDIN -> 16	/
REZ DE JARDIN -> 17	/
REZ DE JARDIN -> 18	/
REZ DE JARDIN -> 19	/
REZ DE JARDIN -> 20	/
REZ DE JARDIN -> 21	/
REZ DE JARDIN -> 22	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
REZ DE JARDIN -> 23	/
REZ DE JARDIN -> 24	/
REZ DE JARDIN -> 25	/
REZ DE CHAUSSEE	/
REZ DE CHAUSSEE -> 101	/
REZ DE CHAUSSEE -> 102	/
REZ DE CHAUSSEE -> 103	/
REZ DE CHAUSSEE -> 104	/
REZ DE CHAUSSEE -> 105	/
REZ DE CHAUSSEE -> 106	/
REZ DE CHAUSSEE -> 107	/
REZ DE CHAUSSEE -> 108	/
REZ DE CHAUSSEE -> 109	/
REZ DE CHAUSSEE -> 110	/
REZ DE CHAUSSEE -> 111	/
REZ DE CHAUSSEE -> 112	/
REZ DE CHAUSSEE -> 113	/
REZ DE CHAUSSEE -> 114	/
REZ DE CHAUSSEE -> 115	/
REZ DE CHAUSSEE -> 116	/
REZ DE CHAUSSEE -> 117	/
REZ DE CHAUSSEE -> 118	/
REZ DE CHAUSSEE -> 119	/
REZ DE CHAUSSEE -> 120	/
REZ DE CHAUSSEE -> 121	/
REZ DE CHAUSSEE -> 122	/
REZ DE CHAUSSEE -> 123	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
REZ DE CHAUSSEE -> 124	/
REZ DE CHAUSSEE -> 125	/
REZ DE CHAUSSEE -> 126	/
REZ DE CHAUSSEE -> 127	/
REZ DE CHAUSSEE -> 128	/
REZ DE CHAUSSEE -> 129	/
REZ DE CHAUSSEE -> 130	/
REZ DE CHAUSSEE -> 131	/
REZ DE CHAUSSEE -> 132	/
REZ DE CHAUSSEE -> 133	/
REZ DE CHAUSSEE -> 134	/
REZ DE CHAUSSEE -> 135	/
REZ DE CHAUSSEE -> 136	/
REZ DE CHAUSSEE -> 137	/
REZ DE CHAUSSEE -> 138	/
REZ DE CHAUSSEE -> 139	/
REZ DE CHAUSSEE -> 140	/
REZ DE CHAUSSEE -> 141	/
REZ DE CHAUSSEE -> 142	/
REZ DE CHAUSSEE -> 143	/
REZ DE CHAUSSEE -> 144	/
REZ DE CHAUSSEE -> 145	/
REZ DE CHAUSSEE -> 146	/
R+1	/
R+1 -> 201	/
R+1 -> 202	/
R+1 -> 203	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
R+1 -> 204	/
R+1 -> 205	/
R+1 -> 206	/
R+1 -> 207	/
R+1 -> 208	/
R+1 -> 209	/
R+1 -> 210	/
R+1 -> 211	/
R+1 -> 212	/
R+1 -> 213	/
R+1 -> 214	/
R+1 -> 215	/
R+1 -> 216	/
R+1 -> 217	/
R+1 -> 218	/
R+1 -> 219	/
R+1 -> 220	/
R+1 -> 221	/
R+1 -> 222	/
R+1 -> 223	/
R+1 -> 224	/
R+1 -> 225	/
R+1 -> 226	/
R+1 -> 227	/
R+1 -> 228	/
R+1 -> 229	/
R+1 -> 230	/


Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
R+1 -> 231	/
R+1 -> 232	/
R+1 -> 233	/
R+1 -> 234	/
R+1 -> 235	/
R+1 -> 236	/
R+2	/
R+2 -> 301	/
R+2 -> 302	/
R+2 -> 303	/
R+2 -> 304	/
R+2 -> 305	/
R+2 -> 306	/
R+2 -> 307	/
R+2 -> 308	/
R+2 -> 309	/
R+2 -> 310	/
R+2 -> 311	/
R+2 -> 312	/
R+2 -> 313	/
R+2 -> 314	/
R+2 -> 315	/
R+2 -> 316	/
R+2 -> 317	/
R+2 -> 318	/
R+2 -> 319	/
R+2 -> 320	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
R+2 -> 321	/
R+2 -> 322	/
R+2 -> 323	/
R+2 -> 324	/
R+2 -> 325	/
R+2 -> 326	/
R+2 -> 327	/
R+2 -> 328	/
R+2 -> 329	/
R+2 -> 330	/
R+2 -> 331	/
R+2 -> 332	/
R+2 -> 333	/
R+2 -> 334	/
R+2 -> 335	/
R+2 -> 336	/
R+2 -> 337	/
R+2 -> 338	/
R+2 -> 339	/
R+2 -> 340	/
R+2 -> 341	/
R+2 -> 342	/
R+2 -> 343	/
FACADES	/
TOITURES	/
TOITURES -> TOITURE 1	/
TOITURES -> TOITURE 2	/
COMBLES	/

7.2. Photos prélèvements

P1	ZPSO 45
REZ DE JARDIN -> 25	
	
Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment	

P2	ZPSO 45
REZ DE JARDIN -> 25	
	
Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment	

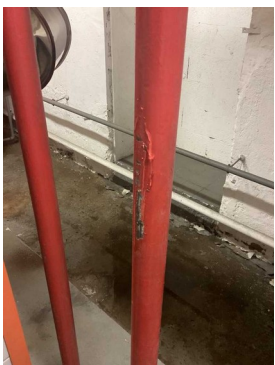P3	ZPSO 46
REZ DE JARDIN -> 25	
	
Equipements -> Peintures	

P4	ZPSO 47
REZ DE JARDIN -> 25	
	
Equipements -> Peintures	

P5	ZPSO 48
REZ DE JARDIN -> 25	
	
Equipements -> Peintures	


P6	ZPSO 49
REZ DE JARDIN -> 25	
	
Equipements -> Peintures	

P7	ZPSO 50
REZ DE JARDIN -> 25	
	
Equipements -> Peintures	

P8	ZPSO 51
REZ DE JARDIN -> 25	
	
Chaudières (mixtes, collectives) -> Joints plats prédécoupés pour brides	


P9	ZPSO 52
REZ DE JARDIN -> 25	
	
Chaudières (mixtes, collectives) -> Joints plats prédécoupés pour brides	


P10	ZPSO 53
REZ DE JARDIN -> 25	
	
Conduits -> Calorifugeages (Liste A)	

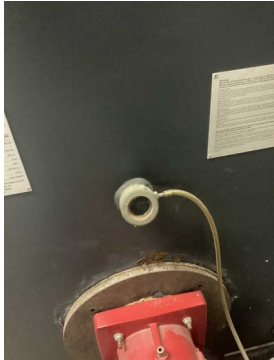P11	ZPSO 55
REZ DE JARDIN -> 25	
	
Equipements -> Peintures	

P12	ZPSO 56
REZ DE JARDIN -> 25	
	
Equipements -> Peintures	

P13	ZPSO 17
REZ DE CHAUSSEE -> 128	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Joints de carrelage	

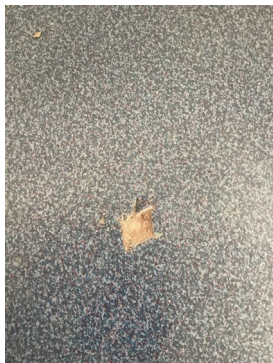P14	ZPSO 20
REZ DE CHAUSSEE -> 129	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses	

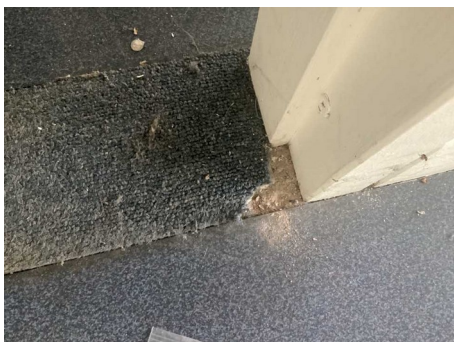P15	ZPSO 22
REZ DE CHAUSSEE -> 131	
	
Revêtements de sol -> Dalles moquettes avec entrecouche noire	

P16	ZPSO 27
REZ DE CHAUSSEE -> 137	
	
Revêtements de sol -> Peintures de sol Ragréages	

P17	ZPSO 28
REZ DE CHAUSSEE -> 141	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Joints de carrelage	


P18	ZPSO 30
REZ DE CHAUSSEE -> 119	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés (Liste B)	

P19	ZPSO 32
REZ DE CHAUSSEE -> 134	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses	

P20	ZPSO 31
REZ DE CHAUSSEE -> 134	
	
Plafonds -> Enduits projetés (Liste B)	

P21	ZPSO 36
REZ DE CHAUSSEE -> 128	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture	

P23	ZPSO 57
REZ DE CHAUSSEE -> 129	
	
Equipements -> Peintures	

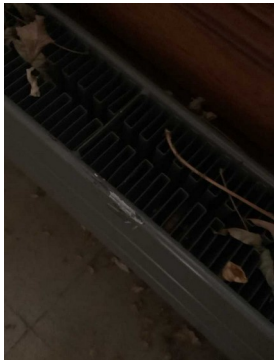
P25	ZPSO 59
REZ DE CHAUSSEE -> 122	
	
Equipements -> Peintures	

P26	ZPSO 60
REZ DE CHAUSSEE -> 124	
	
Equipements -> Peintures	

P27	ZPSO 61
R+1 -> 230	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

P28	ZPSO 62
R+1 -> 230	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

P29	ZPSO 63
R+1 -> 230	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

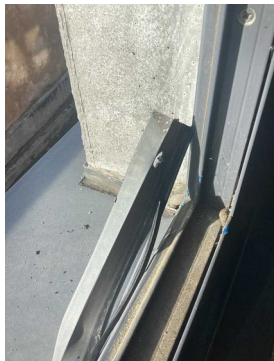P30	ZPSO 61
R+1 -> 223	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

P31	ZPSO 62
R+1 -> 223	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

P32	ZPSO 63
R+1 -> 223	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P33	ZPSO 64
R+1 -> 223	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses	

P34	ZPSO 65
R+1 -> 223	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

P35	ZPSO 66
R+1 -> 223	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B) Colles non bitumineuses	

P36	ZPSO 64
R+1 -> 222	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses	

P37	ZPSO 65
R+1 -> 222	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

P38	ZPSO 66
R+1 -> 222	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B) Colles non bitumineuses	

P39	ZPSO 67
R+1 -> 234	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

P40	ZPSO 68
R+1 -> 234	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P41	ZPSO 67
R+1 -> 215	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

P42	ZPSO 68
R+1 -> 215	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P43	ZPSO 69
REZ DE CHAUSSEE -> 114	
	
Revêtements de sol -> Joints de dilatation et d'assemblage	

P44	ZPSO 70
REZ DE CHAUSSEE -> 119	
	
Revêtements de sol -> Joints de dilatation et d'assemblage	

P45	ZPSO 72
COMBLES	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés (Liste B)	

P46	ZPSO 73
COMBLES	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	


P47	ZPSO 73
COMBLES	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	

P48	ZPSO 74
COMBLES	
	
Ardoises -> Ardoises composites hors fibres-ciment	

P49	ZPSO 71
COMBLES	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Joints d'assemblage	

P50	ZPSO 72
COMBLES	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés (Liste B)	

7.3. Photos sondages

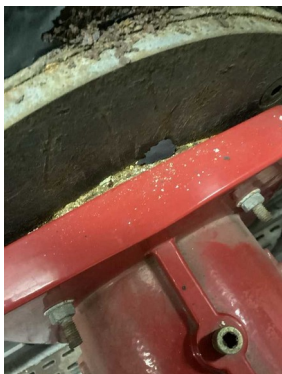S1	ZPSO 52
REZ DE JARDIN -> 25	
	
Chaudières (mixtes, collectives) -> Joints plats prédécoupés pour brides	

S2	ZPSO 51
REZ DE JARDIN -> 25	
	
Chaudières (mixtes, collectives) -> Joints plats prédécoupés pour brides	

S3	ZPSO 54
REZ DE JARDIN -> 25	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B)	

S4	ZPSO 55
REZ DE JARDIN -> 25	
	
Equipements -> Peintures	

7.4. Photos inaccessibilités

Moyen(s) d'accès à mettre en place par le donneur d'ordre avant les travaux

TOITURES -> TOITURE 2		MA 2
1- Couvertures, toitures, terrasses et étanchéités		
Hauteur supérieure à 3m		
	Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :	
	Mettre à disposition une nacelle avec chauffeur	

TOITURES -> TOITURE 1		MA 3
1- Couvertures, toitures, terrasses et étanchéités		
Hauteur supérieure à 3m		
	Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :	
	verrière et toiture Mettre à disposition une nacelle avec chauffeur	

7.5. Photos observations

R+1 -> 230		OBS 1
03 - Parois verticales intérieures		
Menuiseries intérieures		
		Observation : pas de joint compribande

7.6. Attestation d'assurance



Attestation d'assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Tour Alto, 4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incombent dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :

- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic mûrle

Missions exploitation :

- Diagnostics amiante et inventaires des matières dangereuses à bord des navires et matériel flottant
- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic et dépistage du radon dans les bâtiments, cavités, lieux souterrains, recherche des sources, voies d'entrées et de transfert, mesure de flux d'exhalation des sols
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :

- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com



Attestation d'assurance

Autres missions :

- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non) **1'000'000 EUR** par sinistre et par année d'assurance

Période d'assurance : du 1^{er} janvier 2026 au 31 décembre 2026 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 23 décembre 2025.
Pour la compagnie


Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR 00 487 424 608

Signed by: LORENZO BATTISTI
E-Mail: lorenzo.battisti1@allianz.com
Signing time: 2025 10:46:58
IP address: 163.225.202.119

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com

7.7. Certificat de compétence



CERTIFICAT
N° ODI-00452
Version 01

Nous attestons que :
LIPIEC Solène

Né(e) le : 17/10/1995 A : ST AVOLD

**Répond aux exigences de compétences de certification de personnes « Opérateurs en
Diagnostics Immobiliers » pour les domaines techniques suivants :**

Domaine(s) Technique(s)

Amiante sans mention
Amiante avec mention

Validité du Certificat

Du 22/08/2022 au 21/08/2029
Du 22/08/2022 au 21/08/2029

**Les évaluations des opérateurs en diagnostics immobiliers sont réalisées
conformément aux dispositions définies dans les référentiels de certification.**

- Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir
ce que de droit.

Edité à Paris,

Le 22/08/2022

Le Directeur

Sébastien MAURICE




7.8. Croquis de repérage

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	Futur bâtiment PJJ DBE 4 rue d Auxonne 54000 NANCY	
Localisation REZ DE JARDIN	Date visite	Le 05/02/2026
	Auteur	SOLENE LIPIEC
	N° dossier	29855956/S1/1
	Planche	1 / 12
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		



LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	Futur bâtiment PJJ DBE 4 rue d Auxonne 54000 NANCY	
Localisation	Date visite	Le 05/02/2026
	Auteur	SOLENE LIPIEC
REZ DE JARDIN	N° dossier	29855956/S1/1
	Planche	2 / 12
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> Prélèvement négatif : Sol,Plafond		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		

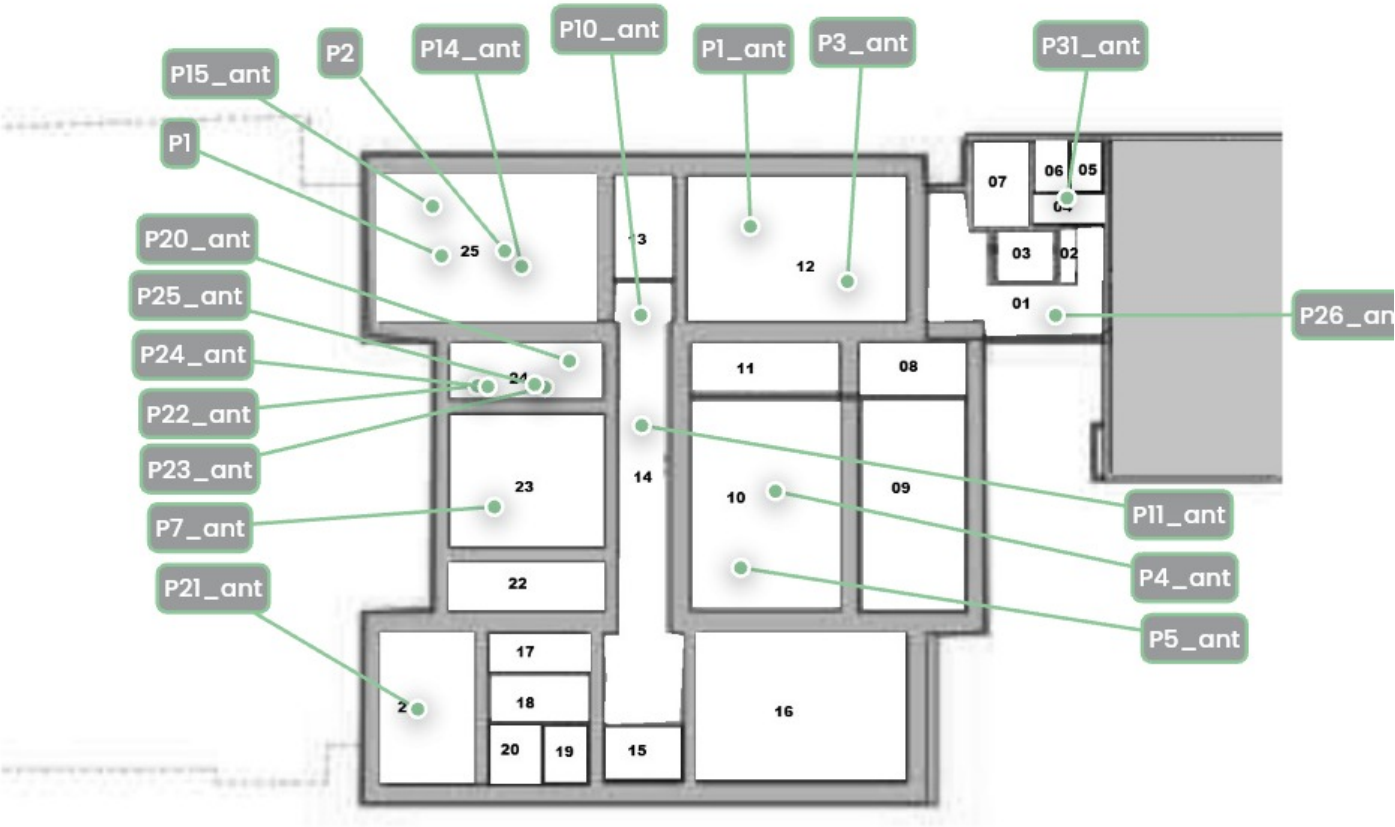

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	Futur bâtiment PJJ DBE 4 rue d Auxonne 54000 NANCY	
Localisation	Date visite	Le 05/02/2026
	Auteur	SOLENE LIPIEC
REZ DE JARDIN	N° dossier	29855956/S1/1
	Planche	3 / 12
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> Prélèvement négatif : Autre		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		




LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

ADRESSE	Futur batiment PJJ DBE 4 rue d Auxonne 54000 NANCY	
Localisation REZ DE CHAUSSEE	Date visite	Le 05/02/2026
	Auteur	SOLENE LIPIEC
	N° dossier	29855956/S1/1
	Planche	4 / 12
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

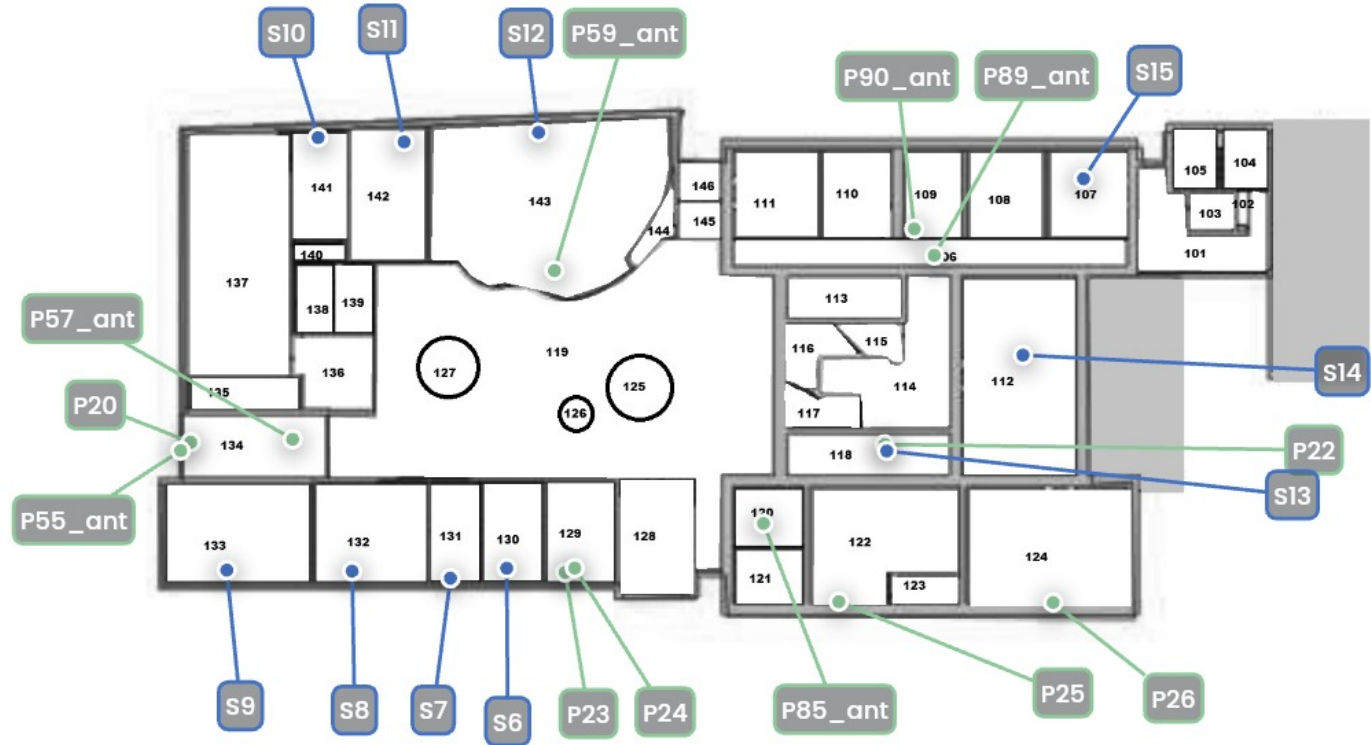

LEGENDE ● Prélèvement positif ● Prélèvement négatif ● Sondage ● Inaccessibilité ● Observation

LEGENDE ● Prélèvement positif


● Prélèvement négatif

 Sondage

 Inaccessibilité

● Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	Futur bâtiment PJJ DBE 4 rue d Auxonne 54000 NANCY	
Localisation REZ DE CHAUSSEE	Date visite	Le 05/02/2026
	Auteur	SOLENE LIPIEC
	N° dossier	29855956/S1/1
	Planche	5 / 12
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> Prélèvement négatif : Sol		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		

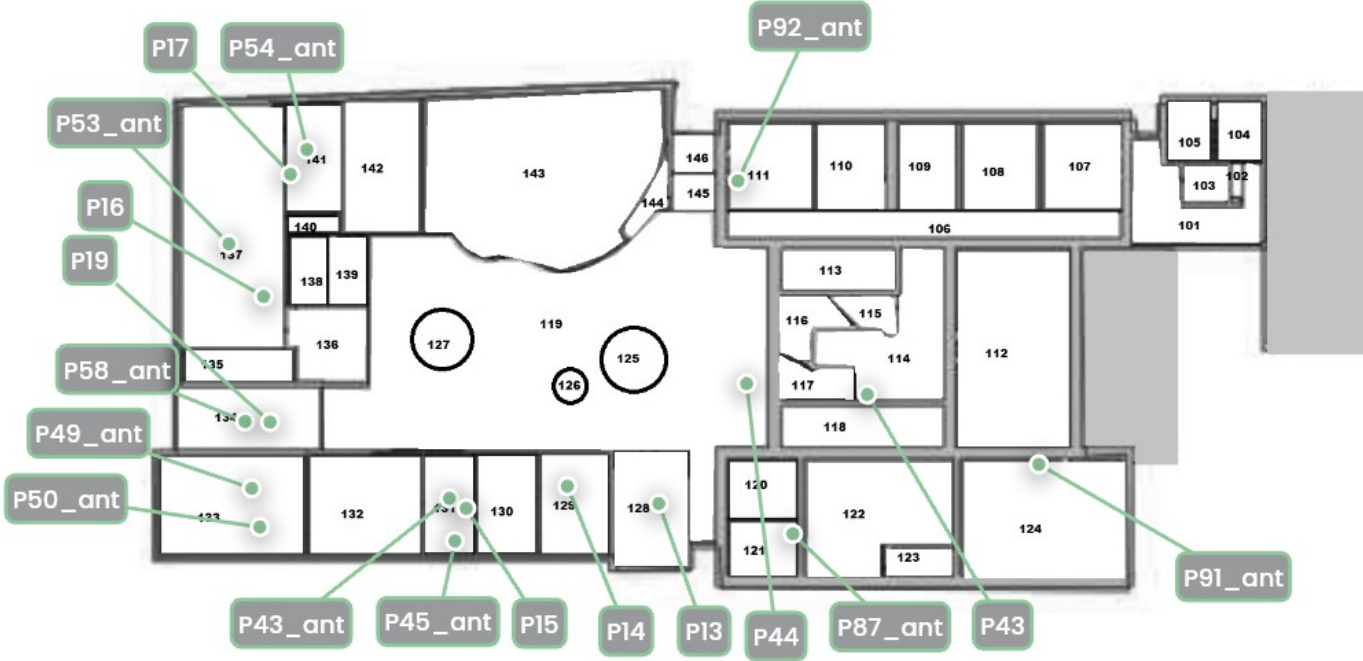

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	Futur bâtiment PJJ DBE 4 rue d Auxonne 54000 NANCY	
Localisation REZ DE CHAUSSEE	Date visite	Le 05/02/2026
	Auteur	SOLENE LIPIEC
	N° dossier	29855956/S1/1
	Planche	6 / 12
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> Prélèvement négatif : Mur		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		



LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	Futur bâtiment PJJ DBE 4 rue d Auxonne 54000 NANCY	
Localisation R+1	Date visite	Le 05/02/2026
	Auteur	SOLENE LIPIEC
	N° dossier	29855956/S1/1
	Planche	7 / 12
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u>		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		



LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	---

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	Futur bâtiment PJJ DBE 4 rue d Auxonne 54000 NANCY	
Localisation R+1	Date visite	Le 05/02/2026
	Auteur	SOLENE LIPIEC
	N° dossier	29855956/S1/1
	Planche	8 / 12
	Indice	1
Vue utilisée : Prélèvement négatif : Sol,Plafond,Autre Sondage		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

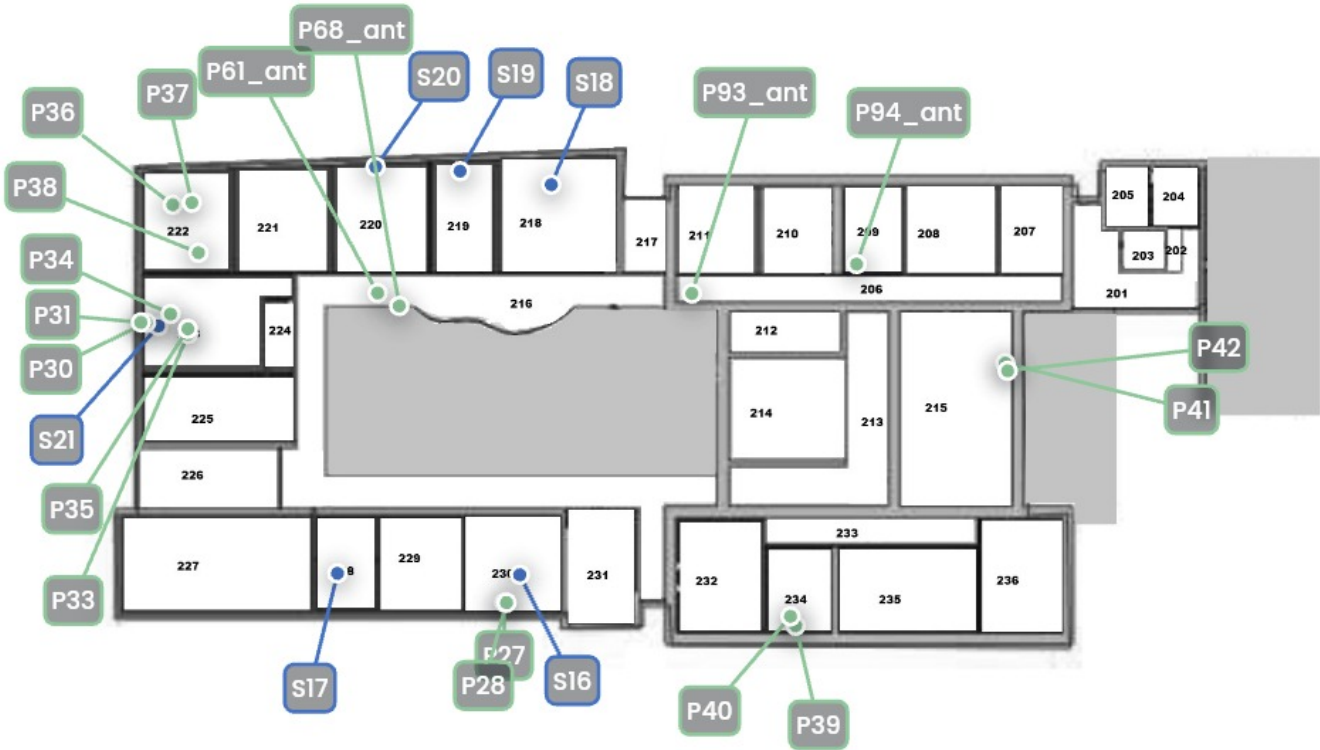


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	Futur bâtiment PJJ DBE 4 rue d Auxonne 54000 NANCY	
Localisation R+2	Date visite	Le 05/02/2026
	Auteur	SOLENE LIPIEC
	N° dossier	29855956/S1/1
	Planche	9 / 12
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		




LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	Futur bâtiment PJJ DBE 4 rue d Auxonne 54000 NANCY	
Localisation	Date visite	Le 05/02/2026
	Auteur	SOLENE LIPIEC
FACADES	N° dossier	29855956/S1/1
	Planche	10 / 12
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

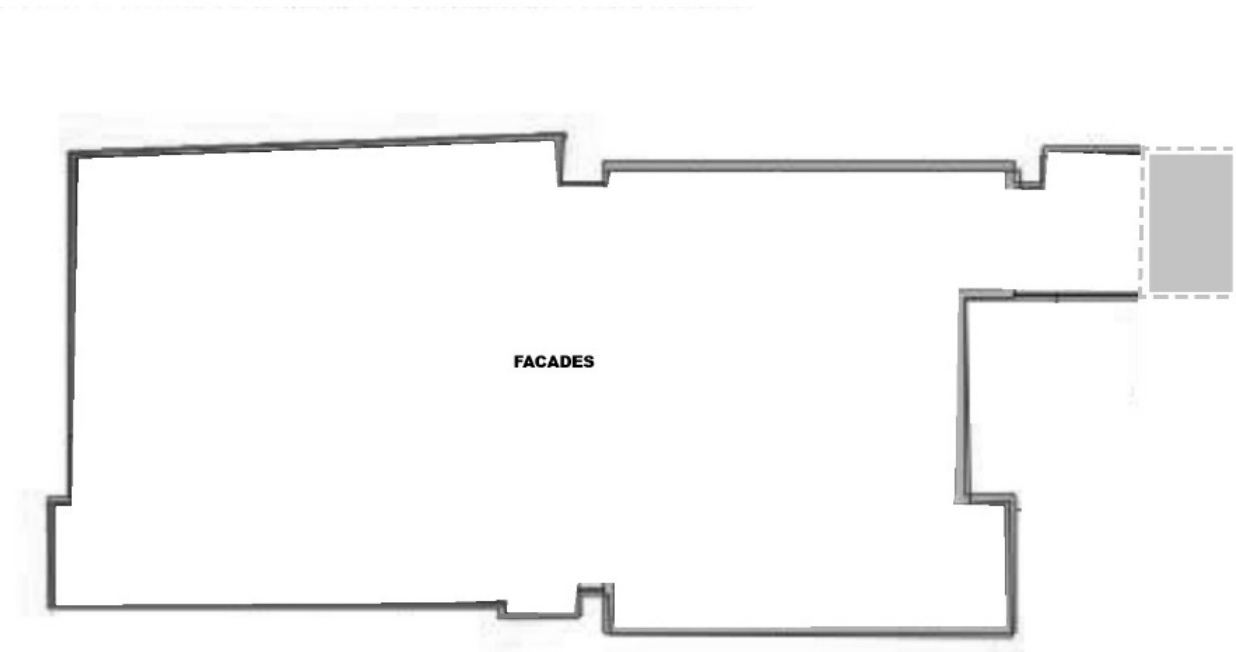

FACADES

LEGENDE	 Prélèvement positif	 Prélèvement négatif	 Sondage	 Inaccessibilité	 Observation
---------	---	---	---	---	---

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	Futur bâtiment PJJ DBE 4 rue d Auxonne 54000 NANCY	
Localisation	Date visite	Le 05/02/2026
	Auteur	SOLENE LIPIEC
TOITURES	N° dossier	29855956/S1/1
	Planche	11 / 12
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		



LEGENDE



Prélèvement positif



Prélèvement négatif



Sondage




Inaccessibilité



Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	Futur bâtiment PJJ DBE 4 rue d Auxonne 54000 NANCY	
Localisation	Date visite	Le 05/02/2026
	Auteur	SOLENE LIPIEC
COMBLES	N° dossier	29855956/S1/1
	Planche	12 / 12
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

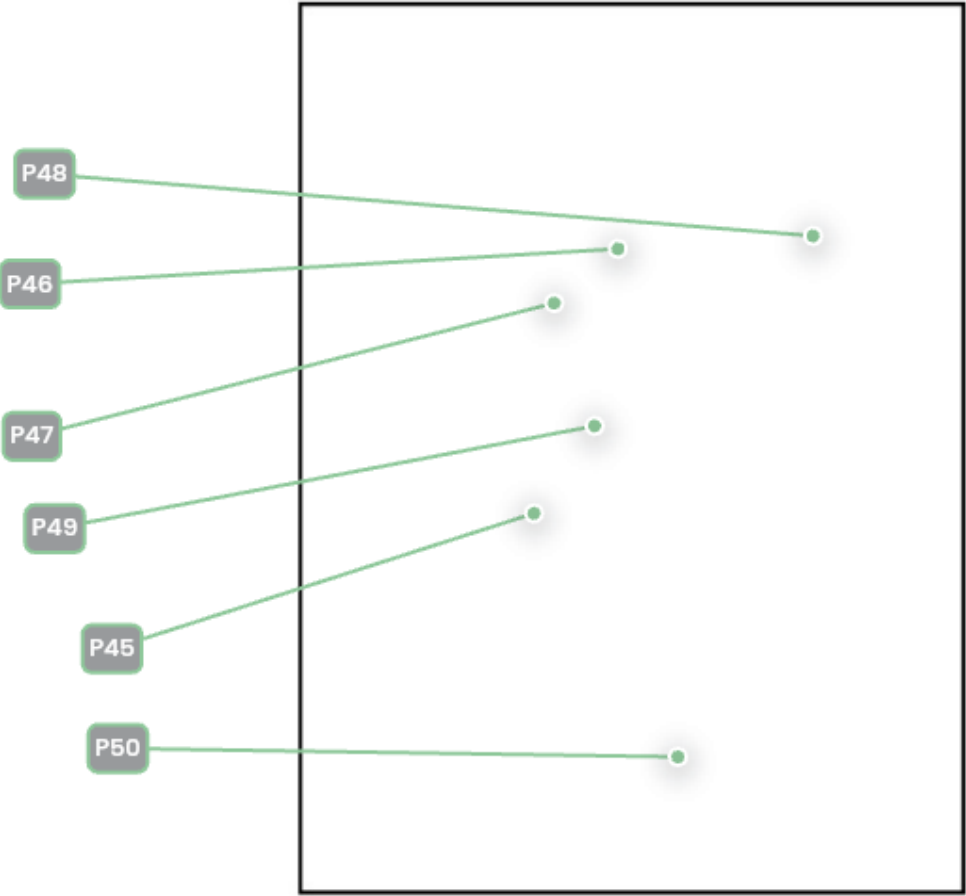

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

7.9. Rapport d'analyse du laboratoire

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Madame Solene LIPIEC
5 Rue Pablo Picasso
57365 ENNERY

Notre référence : AR-26-LE-093589-01

Numéro de dossier : 26A005030

Référence de dossier : 1510797887/29855956/S1/1/1_29855956/1/1

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 26A005030-001 - Référence *BV3MX2485 Réf. Prel : P1 REZ DE JARDIN - 25/Revêtements de sol : Sols coulés à base ciment - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A005030-002 - Référence *BV3MX2486 Réf. Prel : P2 REZ DE JARDIN - 25/Revêtements de sol : Sols coulés à base ciment - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A005030-003 - Référence *BV3MX2487 Réf. Prel : P3 REZ DE JARDIN - 25/Equipements : Peintures - (Décoratif/Rouge)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A005030-004 - Référence *BV3MX2488 Réf. Prel : P4 REZ DE JARDIN - 25/Equipements : Peintures - (Décoratif/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A005030-005 - Référence *BV3MX2489 Réf. Prel : P5 REZ DE JARDIN - 25/Equipements : Peintures - (Décoratif/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A005030-006 - Référence *BV3MX2490 Réf. Prel : P6 REZ DE JARDIN - 25/Equipements : Peintures - (Décoratif/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A005030-007 - Référence *BV3MX2491 Réf. Prel : P7 REZ DE JARDIN - 25/Equipements : Peintures - (Décoratif/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A005030-008 - Référence BV3MX2492 Réf. Prel : P8 REZ DE JARDIN - 25/Chaudières (mixtes, collectives) : Joints plats prédécoupés pour brides - (Fibreux/Jaune), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A005030-009 - Référence BV3MX2493 Réf. Prel : P9 REZ DE JARDIN - 25/Chaudières (mixtes, collectives) : Joints plats prédécoupés pour brides - (Fibreux/Jaune), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A005030-010 - Référence BV3MX2494 Réf. Prel : P10 REZ DE JARDIN - 25/Conduits : Calorifugeages (Liste A) - (Laine de verre/Jaune), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A005030-011 - Référence BV3MX2495 Réf. Prel : P11 REZ DE JARDIN - 25/Equipements : Peintures - (Décoratif/Foncé, Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A005030-012 - Référence BV3MX2496 Réf. Prel : P12 REZ DE JARDIN - 25/Equipements : Peintures - (Décoratif/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A005030-013 - Référence BV3MX2497 Réf. Prel : P13 REZ DE CHAUSSEE - 128/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A005030-014 - Référence BV3MX2498 Réf. Prel : P14 REZ DE CHAUSSEE - 129/Revêtements de sol : Colles non bitumineuses - (Semi-dur/Clair), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A005030-015 - Référence BV3MX2499 Réf. Prel : P15 REZ DE CHAUSSEE - 131/Revêtements de sol : Dalles moquettes avec entrecouche noire - (Bitumineux/Clair), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A005030-016 - Référence BV3MX2500 Réf. Prel : P16 REZ DE CHAUSSEE - 137/Revêtements de sol : Peintures de sol / Ragréages - (Décoratif/Jaune), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A005030-017 - Référence BV3MX2501 Réf. Prel : P17 REZ DE CHAUSSEE - 141/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A005030-018 - Référence BV3MX2502 Réf. Prel : P18 REZ DE CHAUSSEE - 119/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés (Liste B) - (Ciment, Plâtre/Blanc, Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A005030-019 - Référence BV3MX2504 Réf. Prel : P19 REZ DE CHAUSSEE - 134/Revêtements de sol : Colles non bitumineuses - (Semi-dur/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A005030-020 - Référence BV3MX2503 Réf. Prel : P20 REZ DE CHAUSSEE - 134/Plafonds : Enduits projetés (Liste B) - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A005030-021 - Référence BV3MX2505 Réf. Prel : P21 REZ DE CHAUSSEE - 128/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Peinture - (Epais/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A005030-022 - Référence BV3MX2506 Réf. Prel : P22 REZ DE CHAUSSEE - 118/Plafonds : Enduits lissés, projetés ou talochés / Peintures décoratives - (Plâtre/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A005030-023 - Référence BV3MX2507 Réf. Prel : P23 REZ DE CHAUSSEE - 129/Equipements : Peintures - (Décoratif/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A005030-024 - Référence BV3MX2508 Réf. Prel : P24 REZ DE CHAUSSEE - 129/Equipements : Peintures - (Décoratif/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A005030-025 - Référence BV3MX2509 Réf. Prel : P25 REZ DE CHAUSSEE - 122/Equipements : Peintures - (Décoratif/Blanc, Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A005030-026 - Référence BV3MX2510 Réf. Prel : P26 REZ DE CHAUSSEE - 124/Equipements : Peintures - (Décoratif/Blanc, Bleu), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A005030-027 - Référence BV3MX2511 Réf. Prel : P27 R+1 - 230/Menuiseries extérieures : Joints d'étanchéité - (Caoutchouc/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A005030-028 - Référence *BV3MX2512 Réf. Prel : P28 R+1 - 230/Menuiseries extérieures : Joints d'étanchéité - (Silicone/Clair)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A005030-029 - Référence *BV3MX2513 Réf. Prel : P29 R+1 - 230/Cloisons (légères et préfabriquées) : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A005030-030 - Référence *BV3MX2514 Réf. Prel : P30 R+1 - 223/Menuiseries extérieures : Joints d'étanchéité - (Caoutchouc/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A005030-031 - Référence *BV3MX2515 Réf. Prel : P31 R+1 - 223/Menuiseries extérieures : Joints d'étanchéité - (Silicone/Clair)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A005030-032 - Référence *BV3MX2516 Réf. Prel : P32 R+1 - 223/Cloisons (légères et préfabriquées) : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A005030-033 - Référence *BV3MX2517 Réf. Prel : P33 R+1 - 223/Revêtements de sol : Colles non bitumineuses - (Dur/Marron)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A005030-034 - Référence *BV3MX2518 Réf. Prel : P34 R+1 - 223/Revêtements de sol : Ragréages - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A005030-035 - Référence *BV3MX2519 Réf. Prel : P35 R+1 - 223/Revêtements de sol : Dalles de sol (Liste B) / Colles non bitumineuses - (Cassant/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A005030-036 - Référence *BV3MX2522 Réf. Prel : P36 R+1 - 222/Revêtements de sol : Colles non bitumineuses - (Dur/Marron)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A005030-037 - Référence *BV3MX2521 Réf. Prel : P37 R+1 - 222/Revêtements de sol : Ragréages - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A005030-038 - Référence *BV3MX2520 Réf. Prel : P38 R+1 - 222/Revêtements de sol : Dalles de sol (Liste B) / Colles non bitumineuses - (Cassant/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A005030-039 - Référence *BV3MX2523 Réf. Prel : P39 R+1 - 234/Menuiseries extérieures : Joints d'étanchéité - (Bitumineux, Fibreux/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A005030-040 - Référence *BV3MX2524 Réf. Prel : P40 R+1 - 234/Menuiseries extérieures : Joints de mastic de vitrage - (Caoutchouc/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A005030-041 - Référence *BV3MX2525 Réf. Prel : P41 R+1 - 215/Menuiseries extérieures : Joints d'étanchéité - (Bitumineux, Fibreux/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A005030-042 - Référence *BV3MX2526 Réf. Prel : P42 R+1 - 215/Menuiseries extérieures : Joints de mastic de vitrage - (Caoutchouc/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A005030-043 - Référence *BV3MX2527 Réf. Prel : P43 REZ DE CHAUSSEE - 114/Revêtements de sol : Joints de dilatation et d'assemblage - (Caoutchouc/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A005030-044 - Référence *BV3MX2528 Réf. Prel : P44 REZ DE CHAUSSEE - 119/Revêtements de sol : Joints de dilatation et d'assemblage - (Caoutchouc, Compact/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A005030-045 - Référence *BV3MI2587 Réf. Prel : P45 COMBLES/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés (Liste B) - (Dur/Blanc, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A005030-046 - Référence *BV3MI2589 Réf. Prel : P46 COMBLES/Cloisons (légères et préfabriquées) : Enduits de jointoiement des plaques de plâtre - (Fin/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A005030-047 - Référence *BV3MI2588 Réf. Prel : P47 COMBLES/Cloisons (légères et préfabriquées) : Enduits de jointoiement des plaques de plâtre - (Fin/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A005030-048 - Référence *BV3MI2590 Réf. Prel : P48 COMBLES/Ardoises : Ardoises composites hors fibres-ciment - (Tuile composite/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A005030-049 - Référence *BV3MI2591 Réf. Prel : P49 COMBLES/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Joints d'assemblage - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A005030-050 - Référence *BV3MI2592 Réf. Prel : P50 COMBLES/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés (Liste B) - (Dur/Blanc, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT EST SAS
REFERANT ST LABO**
20 rue du Kochersberg - CS 50047
67701 SAVERNE CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-009529-01 Date d'émission de rapport : 19/02/2026 1:30 Page1/15
Référence laboratoire N° : 26RI009553 Référence de suivi du dossier N° : 26A005030
Reçu au laboratoire le : 12/02/2026 Date de réception : 11/02/2026
Date d'analyse : 18/02/2026
Référence dossier Client: 26A005030 - 1510797887/29855956/S1/1/1_29855956/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	26A005030-001 - BV3MX2485 Réf. Prel : P1 REZ DE JARDIN - 25/Revêtements de sol : Sols coulés à base ciment - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / KYN6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	26A005030-002 - BV3MX2486 Réf. Prel : P2 REZ DE JARDIN - 25/Revêtements de sol : Sols coulés à base ciment - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / KYN6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003 (1)	26A005030-003 - BV3MX2487 Réf. Prel : P3 REZ DE JARDIN - 25/Equipements : Peintures - (Décoratif/Rouge)	Matériau de type peinture (rouge) ; matériau de type peinture (gris)	MET / KYN6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004 (1)	26A005030-004 - BV3MX2488 Réf. Prel : P4 REZ DE JARDIN - 25/Equipements : Peintures - (Décoratif/Jaune)	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type peinture (gris)	MET / KYN6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-009529-01	Date d'émission de rapport : 19/02/2026 1:30	Page2/15
Référence laboratoire N° : 26RI009553	Référence de suivi du dossier N° : 26A005030	
Reçu au laboratoire le : 12/02/2026	Date de réception : 11/02/2026	
Date d'analyse : 18/02/2026		
Référence dossier Client:26A005030 - 1510797887/29855956/S1/1/1_29855956/1/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005 (1)	26A005030-005 - BV3MX2489 Réf. Prel : P5 REZ DE JARDIN - 25/Equipements : Peintures - (Décoratif/Gris)	Matériau de type peinture (gris)	MET / KYN6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006 (1)	26A005030-006 - BV3MX2490 Réf. Prel : P6 REZ DE JARDIN - 25/Equipements : Peintures - (Décoratif/Gris)	Matériau de type peinture (gris)	MET / KYN6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007 (1)	26A005030-007 - BV3MX2491 Réf. Prel : P7 REZ DE JARDIN - 25/Equipements : Peintures - (Décoratif/Jaune)	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type peinture (gris)	MET / KYN6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	26A005030-008 - BV3MX2492 Réf. Prel : P8 REZ DE JARDIN - 25/Chaudières (mixtes, collectives) : Joints plats prédécoupés pour brides - (Fibreux/Jaune)	Matériau semi-dur de type joint (fibreux) (marron)	MET / P9CQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-009529-01

Date d'émission de rapport : 19/02/2026 1:30

Page 3/15

Référence laboratoire N° : 26RI009553

Référence de suivi du dossier N° : 26A005030

Reçu au laboratoire le : 12/02/2026

Date de réception : 11/02/2026

Date d'analyse : 18/02/2026

Référence dossier Client: 26A005030 - 1510797887/29855956/S1/1/1_29855956/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009 (1)	26A005030-009 - BV3MX2493 Réf. Prel : P9 REZ DE JARDIN - 25/Chaudières (mixtes, collectives) : Joints plats prédécoupés pour brides - (Fibreux/Jaune)	Matériau semi-dur de type joint (fibreux) (beige)	MET / KYN6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	26A005030-010 - BV3MX2494 Réf. Prel : P10 REZ DE JARDIN - 25/Conduits : Calorifugeages (Liste A) - (Laine de verre/Jaune)	Matériau (beige) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET / KYN6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / X2ZN	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
011	26A005030-011 - BV3MX2495 Réf. Prel : P11 REZ DE JARDIN - 25/Equipements : Peintures - (Décoratif/Foncé, Gris)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau (marron)	MET / KYN6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012 (1)	26A005030-012 - BV3MX2496 Réf. Prel : P12 REZ DE JARDIN - 25/Equipements : Peintures - (Décoratif/Noir)	Matériau de type peinture (noir) ; matériau de type peinture (vert)	MET / KYN6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-009529-01

Date d'émission de rapport : 19/02/2026 1:30

Page4/15

Référence laboratoire N° : 26RI009553

Référence de suivi du dossier N° : 26A005030

Reçu au laboratoire le : 12/02/2026

Date de réception : 11/02/2026

Date d'analyse : 18/02/2026

Référence dossier Client:26A005030 - 1510797887/29855956/S1/1/1_29855956/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013	26A005030-013 - BV3MX2497 Réf. Prel : P13 REZ DE CHAUSSEE - 128/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau semi-dur de type joint (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / KYN6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	26A005030-014 - BV3MX2498 Réf. Prel : P14 REZ DE CHAUSSEE - 129/Revêtements de sol : Colles non bitumineuses - (Semi-dur/Clair)	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	MET / KYN6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) en traces ; matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / KYN6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	26A005030-015 - BV3MX2499 Réf. Prel : P15 REZ DE CHAUSSEE - 131/Revêtements de sol : Dalles moquettes avec entrecouche noire - (Bitumineux/Clair)	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau (gris)	MET / KYN6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-009529-01

Date d'émission de rapport : 19/02/2026 1:30

Page5/15

Référence laboratoire N° : 26RI009553

Référence de suivi du dossier N° : 26A005030

Reçu au laboratoire le : 12/02/2026

Date de réception :11/02/2026

Date d'analyse : 18/02/2026

Référence dossier Client:26A005030 - 1510797887/29855956/S1/1/1_29855956/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016	26A005030-016 - BV3MX2500 Réf. Prel : P16 REZ DE CHAUSSEE - 137/Revêtements de sol : Peintures de sol / Ragréages - (Décoratif/Jaune)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / KYN6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	26A005030-017 - BV3MX2501 Réf. Prel : P17 REZ DE CHAUSSEE - 141/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur de type joint (gris)	MET / KYN6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau semi-dur (beige)	MET / KYN6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	26A005030-018 - BV3MX2502 Réf. Prel : P18 REZ DE CHAUSSEE - 119/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés (Liste B) - (Ciment, Plâtre/Blanc, Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / KYN6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-009529-01

Date d'émission de rapport : 19/02/2026 1:30

Page6/15

Référence laboratoire N° : 26RI009553

Référence de suivi du dossier N° : 26A005030

Reçu au laboratoire le : 12/02/2026

Date de réception :11/02/2026

Date d'analyse : 18/02/2026

Référence dossier Client:26A005030 - 1510797887/29855956/S1/1/1_29855956/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
019	26A005030-019 - BV3MX2504 Réf. Prel : P19 REZ DE CHAUSSEE - 134/Revêtements de sol : Colles non bitumineuses - (Semi-dur/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / KYN6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	26A005030-020 - BV3MX2503 Réf. Prel : P20 REZ DE CHAUSSEE - 134/Plafonds : Enduits projetés (Liste B) - (Ciment/Gris)	Matériau souple de type revêtement de sol (noir)	MET / KYN6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (noir) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / KYN6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	26A005030-021 - BV3MX2505 Réf. Prel : P21 REZ DE CHAUSSEE - 128/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Peinture - (Epais/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / P9CQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-009529-01

Date d'émission de rapport : 19/02/2026 1:30

Page 7/15

Référence laboratoire N° : 26RI009553

Référence de suivi du dossier N° : 26A005030

Reçu au laboratoire le : 12/02/2026

Date de réception : 11/02/2026

Date d'analyse : 18/02/2026

Référence dossier Client: 26A005030 - 1510797887/29855956/S1/1/1_29855956/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022	26A005030-022 - BV3MX2506 Réf. Prel : P22 REZ DE CHAUSSEE - 118/Plafonds : Enduits lissés, projetés ou talochés / Peintures décoratives - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / P9CQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	26A005030-023 - BV3MX2507 Réf. Prel : P23 REZ DE CHAUSSEE - 129/Equipements : Peintures - (Décoratif/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (gris)	MET / P9CQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	26A005030-024 - BV3MX2508 Réf. Prel : P24 REZ DE CHAUSSEE - 129/Equipements : Peintures - (Décoratif/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc)	MET / QK5R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	26A005030-025 - BV3MX2509 Réf. Prel : P25 REZ DE CHAUSSEE - 122/Equipements : Peintures - (Décoratif/Blanc, Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (noir)	MET / NN4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-009529-01	Date d'émission de rapport : 19/02/2026 1:30	Page 8/15
Référence laboratoire N° : 26RI009553	Référence de suivi du dossier N° : 26A005030	
Reçu au laboratoire le : 12/02/2026	Date de réception : 11/02/2026	
Date d'analyse : 18/02/2026		
Référence dossier Client: 26A005030 - 1510797887/29855956/S1/1/1_29855956/1/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
026	26A005030-026 - BV3MX2510 Réf. Prel : P26 REZ DE CHAUSSEE - 124/Equipements : Peintures - (Décoratif/Blanc, Bleu)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (bleu)	MET / QK5R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027	26A005030-027 - BV3MX2511 Réf. Prel : P27 R+1 - 230/Menuiseries extérieures : Joints d'étanchéité - (Caoutchouc/Noir)	Matériau souple de type joint (noir)	MET / NN4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	26A005030-028 - BV3MX2512 Réf. Prel : P28 R+1 - 230/Menuiseries extérieures : Joints d'étanchéité - (Silicone/Clair)	Matériau (gris) ; matériau souple de type joint (transparent)	MET / NN4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029	26A005030-029 - BV3MX2513 Réf. Prel : P29 R+1 - 230/Cloisons (légères et préfabriquées) : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type aluminium ; matériau de type colle (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / QK5R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / X2ZN	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-009529-01

Date d'émission de rapport : 19/02/2026 1:30

Page9/15

Référence laboratoire N° : 26RI009553

Référence de suivi du dossier N° : 26A005030

Reçu au laboratoire le : 12/02/2026

Date de réception :11/02/2026

Date d'analyse : 18/02/2026

Référence dossier Client:26A005030 - 1510797887/29855956/S1/1/1_29855956/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
030	26A005030-030 - BV3MX2514 Réf. Prel : P30 R+1 - 223/Menuiseries extérieures : Joints d"étanchéité - (Caoutchouc/Noir)	Matériau (blanc) ; matériau souple de type joint (noir)	MET / NN4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	26A005030-031 - BV3MX2515 Réf. Prel : P31 R+1 - 223/Menuiseries extérieures : Joints d"étanchéité - (Silicone/Clair)	Matériau (gris) ; matériau souple de type joint (transparent) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / NN4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032	26A005030-032 - BV3MX2516 Réf. Prel : P32 R+1 - 223/Cloisons (légères et préfabriquées) : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type polystyrène (blanc) en traces ; matériau de type colle (beige) ; matériau de type aluminium ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / NN4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / X2ZN	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
033	26A005030-033 - BV3MX2517 Réf. Prel : P33 R+1 - 223/Revêtements de sol : Colles non bitumineuses - (Dur/Marron)	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (gris)	MET / QK5R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-009529-01

Date d'émission de rapport : 19/02/2026 1:30

Page 10/15

Référence laboratoire N° : 26RI009553

Référence de suivi du dossier N° : 26A005030

Reçu au laboratoire le : 12/02/2026

Date de réception : 11/02/2026

Date d'analyse : 18/02/2026

Référence dossier Client: 26A005030 - 1510797887/29855956/S1/1/1_29855956/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
034	26A005030-034 - BV3MX2518 Réf. Prel : P34 R+1 - 223/Revêtements de sol : Ragrèages - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QK5R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035	26A005030-035 - BV3MX2519 Réf. Prel : P35 R+1 - 223/Revêtements de sol : Dalles de sol (Liste B) / Colles non bitumineuses - (Cassant/Gris)	Matériau souple de type dalle de sol (blanc)	MET / QK5R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type dalle de sol (blanc) en traces ; matériau de type colle (jaune)	MET / QK5R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036	26A005030-036 - BV3MX2522 Réf. Prel : P36 R+1 - 222/Revêtements de sol : Colles non bitumineuses - (Dur/Marron)	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (gris)	MET / NN4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037	26A005030-037 - BV3MX2521 Réf. Prel : P37 R+1 - 222/Revêtements de sol : Ragrèages - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QK5R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-009529-01

Date d'émission de rapport : 19/02/2026 1:30

Page 11/15

Référence laboratoire N° : 26RI009553

Référence de suivi du dossier N° : 26A005030

Reçu au laboratoire le : 12/02/2026

Date de réception : 11/02/2026

Date d'analyse : 18/02/2026

Référence dossier Client: 26A005030 - 1510797887/29855956/S1/1/1_29855956/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
038	26A005030-038 - BV3MX2520 Réf. Prel : P38 R+1 - 222/Revêtements de sol : Dalles de sol (Liste B) / Colles non bitumineuses - (Cassant/Gris)	Matériau souple de type dalle de sol (blanc)	MET / NN4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type dalle de sol (blanc) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (marron)	MET / QK5R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039	26A005030-039 - BV3MX2523 Réf. Prel : P39 R+1 - 234/Menuiseries extérieures : Joints d'étanchéité - (Bitumineux, Fibreux/Noir)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type mousse (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET / NN4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
040	26A005030-040 - BV3MX2524 Réf. Prel : P40 R+1 - 234/Menuiseries extérieures : Joints de mastic de vitrage - (Caoutchouc/Noir)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type joint (noir)	MET / NN4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-009529-01

Date d'émission de rapport : 19/02/2026 1:30

Page 12/15

Référence laboratoire N° : 26RI009553

Référence de suivi du dossier N° : 26A005030

Reçu au laboratoire le : 12/02/2026

Date de réception : 11/02/2026

Date d'analyse : 18/02/2026

Référence dossier Client: 26A005030 - 1510797887/29855956/S1/1/1_29855956/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
041	26A005030-041 - BV3MX2525 Réf. Prel : P41 R+1 - 215/Menuiseries extérieures : Joints d'étanchéité - (Bitumineux, Fibreux/Noir)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau de type mousse (bitumineux) (noir)	MET / NN4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
042	26A005030-042 - BV3MX2526 Réf. Prel : P42 R+1 - 215/Menuiseries extérieures : Joints de mastic de vitrage - (Caoutchouc/Noir)	Matériau souple de type joint (noir)	MET / NN4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
043	26A005030-043 - BV3MX2527 Réf. Prel : P43 REZ DE CHAUSSEE - 114/Revêtements de sol : Joints de dilatation et d'assemblage - (Caoutchouc/Noir)	Matériau souple de type joint (noir)	MET / NN4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
044	26A005030-044 - BV3MX2528 Réf. Prel : P44 REZ DE CHAUSSEE - 119/Revêtements de sol : Joints de dilatation et d'assemblage - (Caoutchouc, Compact/Gris)	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple de type joint (gris)	MET / NN4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-009529-01

Date d'émission de rapport : 19/02/2026 1:30

Page 13/15

Référence laboratoire N° : 26RI009553

Référence de suivi du dossier N° : 26A005030

Reçu au laboratoire le : 12/02/2026

Date de réception : 11/02/2026

Date d'analyse : 18/02/2026

Référence dossier Client: 26A005030 - 1510797887/29855956/S1/1/1_29855956/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type mousse (gris)	MET / NN4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
045	26A005030-045 - BV3MI2587 Réf. Prel : P45 COMBLES/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés (Liste B) - (Dur/Blanc, Gris)	Matériau (gris) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (beige)	MET / QK5R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
046	26A005030-046 - BV3MI2589 Réf. Prel : P46 COMBLES/Cloisons (légères et préfabriquées) : Enduits de jointoiement des plaques de plâtre - (Fin/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / NN4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
047	26A005030-047 - BV3MI2588 Réf. Prel : P47 COMBLES/Cloisons (légères et préfabriquées) : Enduits de jointoiement des plaques de plâtre - (Fin/Blanc)	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / NN4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-009529-01

Date d'émission de rapport : 19/02/2026 1:30

Page 14/15

Référence laboratoire N° : 26RI009553

Référence de suivi du dossier N° : 26A005030

Reçu au laboratoire le : 12/02/2026

Date de réception : 11/02/2026

Date d'analyse : 18/02/2026

Référence dossier Client: 26A005030 - 1510797887/29855956/S1/1/1_29855956/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
048	26A005030-048 - BV3MI2590 Réf. Prel : P48 COMBLES/Ardoises : Ardoises composites hors fibres-ciment - (Tuile composite/Noir)	Matériau dur de type ardoise (noir)	MET / QK5R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
049	26A005030-049 - BV3MI2591 Réf. Prel : P49 COMBLES/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Joints d'assemblage - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type brique (orange) ; matériau dur de type ciment (granulaire) (gris)	MET / QK5R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
050	26A005030-050 - BV3MI2592 Réf. Prel : P50 COMBLES/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés (Liste B) - (Dur/Blanc, Gris)	Matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris)	MET / QK5R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)

(1) Echantillon mouillé.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET: Détermination des Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-009529-01

Date d'émission de rapport : 19/02/2026 1:30

Page 15/15

Référence laboratoire N° : 26RI009553

Référence de suivi du dossier N° : 26A005030

Reçu au laboratoire le : 12/02/2026

Date de réception : 11/02/2026

Date d'analyse : 18/02/2026

Référence dossier Client: 26A005030 - 1510797887/29855956/S1/1/1_29855956/1/1

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.


NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>.

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Validé et approuvé par :

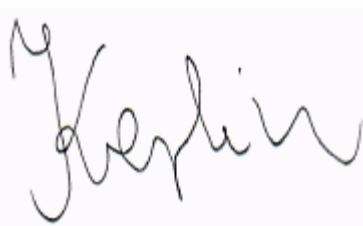

Adriana Kerlin
Chef d'équipe

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

GEP Lorraine Bourgogne (Nancy)
29 rue Antoine de St Exupery
ZAC de Frocourt
54710 FLEVILLE DEVANT NANCY

A l'attention du donneur d'ordre :**Mme MATROT SOPHIE****Pré-rapport de repérage des matériaux et produits contenant de
l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti**

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

Référence du rapport : 18100554/S2/1/AM-RTV/1-8XJTBIL**Identification de l'immeuble bâti :**

BATIMENT OXONNE
RUE D'OXONNE
54000 NANCY

Bâtiment : 1**Latitude :** 48,699629**Longitude :** 6,164951**Rédigé le :** 3/27/2023**Date d'émission du rapport :** 3/27/2023**Date(s) de(s) visite(s) :**
Du 27/02/2023 au 01/03/2023**Référence du programme de travaux :**

N° réalisé le par

Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage:

Nom	Prénom	Fonction	Compétence
FRANQUEVILLE	Jean Philippe	Diagnostiqueur	Certificat de compétence n°9643103 obtenu le 05/08/2020 établi par BUREAU VERITAS CERTIFICATION Le triangle de l'Arche, 9 cours du Triangle 92937 Paris-La Défense Cedex valable jusqu'au 30/05/2024

Signataire(s) du rapport:

Nom	Prénom	Fonction	Compétence	Signature
FRANQUEVILLE	Jean Philippe	Diagnostiqueur	Certificat de compétence n°9643103 obtenu le 05/08/2020 établi par BUREAU VERITAS CERTIFICATION Le triangle de l'Arche, 9 cours du Triangle 92937 Paris-La Défense Cedex valable jusqu'au 30/05/2024	

Sommaire

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION	4
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre	4
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage	4
1.3. Périètre de repérage défini par l'opérateur de repérage	6
2. CONCLUSIONS	7
2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante	7
2.2. Investigations approfondies devant être réalisées par le donneur d'ordre	8
2.3. Moyens d'accès à mettre en place par le donneur d'ordre	8
2.4. Obligations réglementaires	9
3. INFORMATIONS GENERALES	10
3.1. Immeuble bâti objet de la mission	10
3.2. Parties prenantes	10
4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE	10
4.1. Références réglementaires	10
5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	11
5.1. Date(s) de visite(s)	11
5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020	11
5.3. Conditions spécifiques	11
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite	11
6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	12
6.1. Matériaux et produits repérés	12
6.2. Tableau estimatif des quantités d'amiante	37
7. ANNEXES	38
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées	38
7.2. Croquis de repérage	44
7.3. Reportage Photos	53
7.4. Attestation d'assurance	67
7.5. Certificat de compétence	69

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Détection partielle des produits amiantés en vu d'une acquisition : murs, sol, plafond, façade, toiture

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
01 - Couvertures - Toitures - Terrasses et étanchéités	
Ardoises	, Ardoises composites, Ardoises en fibres-ciment
Bardeaux bitumineux	, Bardeaux bitumineux ('shingles')
Conduits en toiture	, Conduits d'eaux pluviales, Conduits d'eaux usées, Conduits de fumée
Eléments associés à la toiture	, Chéneaux, Closoirs, Colles des solins en fibre ciment, Conduits d'eaux pluviales, Conduits de cheminée, Conduits de fumée, Conduits de ventilation, Costières, Couvre-joints, Eléments complémentaires de toiture, Faitages, Garnissages des joints de dilatation, Joints de dilatation, Jonctions bitumineuses, Mitres, Rives, Solins, Tresses d'étanchéité à l'air
Eléments sous toiture	, Enduits projetés, Flocages, Isolants fibreux en sous toiture, Pare-pluie, Pare-vapeur
Étanchéité de toiture terrasse	, Complexes asphaltés, Ecrans de semi indépendance, Pare-vapeur, Produits d'accrochage, Revêtements bitumineux parties planes, Revêtements bitumineux relevés
Fenêtres de toit	, Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature, Mastics
Lanternaux	, Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature, Mastics
Plaques ondulées	, Plaques en fibres-ciment, Plaques en matériaux bitumineux, Revêtements anti condensation sous bac acier
Plaques planes	, Plaques en fibres-ciment, Plaques en matériaux bitumineux, Revêtements anti condensation sous bac acier
Toitures	, Accessoires de couverture composite, Accessoires de couverture en fibres-ciment, Ardoises composites, Ardoises en fibres-ciment, Bardeaux bitumineux, Plaques en fibres-ciment, Plaques en matériaux bitumineux
Verrières	, Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature, Mastics,
02 - Parois verticales extérieures et façades	
Bardages	Ardoises composites, Ardoises en fibres-ciment, Bacs en fibres-ciment, Eléments de remplissage, Joints d'assemblage, Joints d'étanchéité, Mastics, Panneaux, Peintures des bardages métalliques, Plaques, Revêtements intérieurs anti condensation, Tresses
Conduits en façade	Conduits d'eaux pluviales, Conduits d'eaux usées, Conduits de fumée
Eléments associés à la façade	, Chéneaux, Conduits d'eaux pluviales, Conduits d'eaux usées, Conduits de cheminée, Conduits de fumée, Conduits de ventilation, Corniches
Façades légères	, Ardoises composites, Ardoises en fibres-ciment, Bacs en fibres-ciment, Eléments de remplissage, Joints d'assemblage, Joints d'étanchéité, Mastics, Panneaux, Plaques, Revêtements intérieurs anti condensation, Tresses
Façades lourdes	, Appuis de fenêtres en fibres-ciment, Coffrages perdus, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de pate de verre, Couvre-joints, Crépis, Eléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire, Enduits extérieurs projetés - lissés ou talochés, Enduits pelliculaires de lissage/débullage, Garnissage des joints de dilatation, Imperméabilisant, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Joints de faïence, Joints de pate de verre, Peintures, Peintures sur béton, Primaires d'accrochage, Revêtements plastiques épais (RPE)
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Carton-amiante, Enduits projetés, Flocages
Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage, Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
Murs rideaux	Ardoises composites, Ardoises en fibres-ciment, Bacs en fibres-ciment, Eléments de remplissage, Joints d'assemblage, Joints d'étanchéité, Mastics, Panneaux, Plaques, Revêtements intérieurs anti condensation, Tresses

Panneaux sandwich	Ardoises composites, Ardoises en fibres-ciment, Bacs en fibres-ciment, Eléments de remplissage, Isolant sous panneau sandwich, Joints d'assemblage, Joints d'étanchéité, Panneaux, Plaques, Revêtements intérieurs anti condensation, Tresses
Poteaux de façade	Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de pate de verre, Couvre-joints, Crépis, Enduits extérieurs projetés - lissés ou talochés, Enduits pelliculaires de lissage/débullage, Garnissage des joints de dilatation, Imperméabilisant, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Joints de faïence, Joints de pate de verre, Peintures, Peintures sur béton, Primaires d'accrochage, Revêtements plastiques épais (RPE),
03 - Parois verticales intérieures	
Cloisons 'en dur'	Coffrages perdus, Enduits projetés, Revêtements durs
Cloisons (légères et préfabriquées)	, Enduits projetés, Panneaux de cloisons
Cloisons maçonnées	, Coffrages perdus, Enduits de ragréage - débullage - lissage, Enduits lissés, Enduits projetés, Enduits talochés, Flocages, Fourreaux, Joints coupe-feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation
Cloisons sèches (assemblées - préfabriquées)	, Bandes calicot, Bourre en vrac, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits lissés, Enduits projetés, Enduits talochés, Flocages, Isolants intérieurs fibreux, Jonctions entre panneaux préfabriqués , Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds de cloisons, Jonctions entre panneaux préfabriqués et têtes de cloisons , Panneaux, Panneaux de cloisons lisses, Panneaux de cloisons moulurées, Plots de colle fixant les cloisons au mur, Sous couches des tissus muraux
Coffres	Enduits projetés
Coffres verticaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné, Enduits de ragréage - débullage - lissage, Enduits lissés, Enduits projetés, Enduits talochés, Flocages, Jonctions entre panneaux (étanchéité entre panneaux), Jonctions entre panneaux (tresses), Panneaux
Gaines	Enduits projetés
Gaines verticales	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné, Enduits de ragréage - débullage - lissage, Enduits lissés, Enduits projetés, Enduits talochés, Flocages, Jonctions entre panneaux (étanchéité entre panneaux), Jonctions entre panneaux (tresses), Panneaux
Murs	, Coffrages perdus, Enduits de ragréage - débullage - lissage, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints coupe-feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Revêtements durs
Pied de cloison	Carton, Fibres-ciment, Joints, Tresses
Plinthes	Peintures
Portes	
Portes coupe-feu	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes frigorifiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes isothermiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes pare-flammes	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes phoniques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Poteaux	, Coffrages perdus, Enduits de ragréage - débullage - lissage, Enduits lissés, Enduits projetés, Enduits talochés, Entourages de poteaux, Flocages, Joints d'assemblage avec pourtravaux, Joints de dilatation
Poteaux (périphériques et intérieurs)	, Entourages de poteaux, Revêtements durs
Revêtements de cloisons	, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de plinthe, Dalles plastique, Joints de carrelage, Joints de faïence, Joints de plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives, Peintures intumescents, Primaires d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs en fibres-ciment, Sous couches des tissus muraux, Vinyles
Revêtements de coffres	Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de plinthe, Dalles plastique, Joints de carrelage, Joints de faïence, Joints de plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives, Peintures intumescents, Primaires d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs en fibres-ciment, Sous couches des tissus muraux, Vinyles
Revêtements de gaines	Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de plinthe, Dalles plastique, Joints de carrelage, Joints de faïence, Joints de plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives, Peintures intumescents, Primaires d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs en fibres-ciment, Sous couches des tissus muraux, Vinyles
Revêtements de murs	, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de plinthe, Dalles plastique, Joints de carrelage, Joints de faïence, Joints de plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives, Peintures intumescents, Primaires d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs en fibres-ciment, Sous couches des tissus muraux, Vinyles
Revêtements de poteaux	, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de plinthe, Dalles plastique, Joints de carrelage, Joints de faïence, Joints de plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives, Peintures intumescents, Primaires d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs en fibres-ciment, Sous couches des tissus muraux, Vinyles
Tête de cloison	Carton, Fibres-ciment, Joints, Tresses,
04 - Plafonds et faux plafonds	
Charpentes	Calfeutrements, Enduits lissés, Enduits projetés, Enduits talochés, Flocages, Joints coupe-feu, Joints de dilatation, Joints de structure, Jonctions avec la façade, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescents, Revêtements bitumineux
Coffres	Enduits projetés, Panneaux collés, Panneaux vissés
Coffres horizontaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné, Enduits de ragréage - débullage - lissage, Enduits lissés, Enduits talochés, Flocages, Jonctions entre panneaux (étanchéité entre panneaux), Jonctions entre panneaux (tresses), Panneaux
Contrevents	Flocages, Peintures intumescents, Projections en plâtre
Ecran de contonnement	Plaques
Faux plafonds	, Ecrans de contonnement , Isolants, Joints d'écrans de contonnement , Joints entre panneaux, Jonctions entre faux plafond et structure, Panneaux, Pare-vapeur, Plaques
Gaines	Enduits projetés, Panneaux collés, Panneaux vissés
Gaines horizontales	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné, Enduits de ragréage - débullage - lissage, Enduits lissés, Enduits talochés, Flocages, Jonctions entre panneaux (étanchéité entre panneaux), Jonctions entre panneaux (tresses), Panneaux
Interface entre structures	Calfeutrements, Rebouchages de trémie

Interface entre structures	Jonctions avec la façade
Interfaces entre structures	Joints de dilatation
Plafonds	, Bandes calicot, Bourre, Coffrages perdus, Colles de carrelage, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage - débullage - lissage, Enduits lissés, Enduits projetés, Enduits talochés, Flocages, Fourreaux, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Panneaux cloués, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Primaires d'accrochage, Ragréages, Résines, Revêtements bitumineux, Sous couches des tissus muraux
Poutres	Calfeutremments, Enduits de ragréage - débullage - lissage, Enduits lissés, Enduits talochés, Entourages de poutres, Flocages, Joints coupe-feu, Joints de dilatation, Joints de structure, Jonctions avec la façade, Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Revêtements bitumineux
Poutres	Enduits projetés, Panneaux collés, Panneaux vissés
Suspentes	Flocages, Peintures intumescentes, Projections en plâtre,
05 - Planchers et planchers techniques	
Planchers	Dalles de sol
Revêtements de sol	, Colles bitumineuses, Colles de carrelage, Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Dalles moquettes avec entrecoche noire, Enduit de cuvelage, Fourreaux, Joints d'assemblage, Joints de cantonnement sur faux planchers, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Moquettes, Nez de marche, Panneaux, Peintures de sol, Plaques en fibres-ciment, Primaires d'accrochage, Ragréages, Rebouchages autour de conduits , Revêtements de sols sportifs, Sols coulés à base ciment , Sous-couches des revêtements souples,

1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Totalité du bâtiment

2. CONCLUSIONS

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de pré-rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies et mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques. Les obligations réglementaires ne sont pas remplies.

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux et produits listés en annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus contenant de l'amiante

N°ZPSO	Localisation	Famille d'ouvrage	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Description	Couleur
53	FACADE	01 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	Plaques ondulées	Plaques en fibres-ciment	amiante-ciment	Gris

2.2. Investigations approfondies devant être réalisées par le donneur d'ordre

Localisation	Famille d'ouvrage	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Motifs	Actions à réaliser par le donneur d'ordre
RDC	/	/	Plot de colle BA13 posé contre les cloisons	Présence d'un faux-plafond à lames métalliques plenum non visitable	Déposer le faux plafond par une entreprise qualifiée sous-section 4 du Code du Travail
1ER ETAGE	/	/	Plot de colle BA13 posé contre les cloisons	Présence d'un faux-plafond à lames métalliques plenum non visitable	Déposer le faux plafond par une entreprise qualifiée sous-section 4 du Code du Travail
2EME ETAGE	/	/	Plot de colle BA13 posé contre les cloisons	Présence d'un faux-plafond à lames métalliques plenum non visitable	Déposer le faux plafond par une entreprise qualifiée sous-section 4 du Code du Travail

2.3. Moyens d'accès à mettre en place par le donneur d'ordre

Localisation	Famille d'ouvrage	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Motifs	Actions à réaliser par le donneur d'ordre
SOUS SOL -> ZONE C -> MACHINERIE D'ASCENSEUR	/	/	/	Absence de clef	Fournir les clefs
RDC -> ZONE A	/	/	Plafond hauteur supérieure à 3 m	Acces non sécurisé	Sécuriser l'accès
RDC -> ZONE A	/	/	/	Absence de trappe de visite présence d'un faux-plafond non démontable	Créer une trappe de visite de dimension suffisante pour accéder aux combles par une entreprise qualifiée sous-section 4 du Code du Travail
RDC -> ZONE B	/	/	/	Hauteur 3m absence de moyen d'accès en hauteur sécurisé	Mettre en place un moyen d'accès en hauteur sécurisé type échafaudage ou nacelle
RDC -> ZONE B	/	/	Plafond hauteur supérieure à 3 m	Acces non sécurisé	Sécuriser l'accès
RDC -> ZONE B	/	/	Plafond hauteur supérieure à 3 m	Acces non sécurisé	Sécuriser l'accès
RDC -> ZONE B	/	/	Plafond hauteur supérieure à 3 m	Acces non sécurisé	Sécuriser l'accès
RDC -> ZONE C	/	/	/	Absence de trappe de visite présence d'un faux-plafond non démontable	Créer une trappe de visite de dimension suffisante pour accéder aux combles par une entreprise qualifiée sous-section 4 du Code du Travail
RDC -> ZONE C	/	/	/	Absence de trappe de visite présence d'un faux-plafond non démontable	Créer une trappe de visite de dimension suffisante pour accéder aux combles par une entreprise qualifiée sous-section 4 du Code du Travail
1ER ETAGE -> ZONE A	/	/	/	Absence de trappe de visite présence d'un faux-plafond non démontable	Créer une trappe de visite de dimension suffisante pour accéder aux combles par une entreprise qualifiée sous-section 4 du Code du Travail
1ER ETAGE -> ZONE C	/	/	/	Absence de trappe de visite présence d'un faux-plafond non démontable	Créer une trappe de visite de dimension suffisante pour accéder aux combles par une entreprise qualifiée sous-section 4 du Code du Travail
2EME ETAGE -> ZONE A	/	/	/	Absence de trappe de visite présence d'un faux-plafond non démontable	Créer une trappe de visite de dimension suffisante pour accéder aux combles par une entreprise qualifiée sous-section 4 du Code du Travail

2EME ETAGE -> ZONE C	/	/	/	Absence de trappe de visite présence d'un faux-plafond non démontable	Créer une trappe de visite de dimension suffisante pour accéder aux combles par une entreprise qualifiée sous-section 4 du Code du Travail
TOITURE	/	/	/	Hauteur 3m absence de moyen d'accès en hauteur sécurisé	Mettre en place un moyen d'accès en hauteur sécurisé type échafaudage ou nacelle

2.4. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : BATIMENT OXONNE
RUE D'OXONNE
54000 NANCY

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date du permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
BATIMENT OXONNE	Administrations, bureaux	ERP 1ère et 2ème catégorie	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non communiqué

3.2. Parties prenantes

Intervenant	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
SOPHIE MATROT	Donneur d'ordre	MINISTERE DE LA DEFENSE	/	sophie.matrot@intradef.gouv.fr
SOPHIE MATROT	Accompagnateur	MINISTERE DE LA DEFENSE	/	sophie.matrot@intradef.gouv.fr

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Du 27/02/2023 au 01/03/2023

5.2. Ecart(s), adjonction(s) ou suppression(s) à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant

- Les dossiers amiante réglementaires

5.3. Conditions spécifiques

- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Référence	Nom du document	Auteur	Date	Objet du repérage	Conclusions (si rapport de repérage)
-----------	-----------------	--------	------	-------------------	--------------------------------------

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

Nota : Tout prélèvement est précédé d'un sondage
 ZPSO = zone présentant des similitudes d'ouvrage
 X* = élément témoin de la ZPSO n°x

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
SOUS SOL -> ZONE B	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	bande	Blanc	22*	idem 35	12	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	enduit	Blanc	22*	idem 35	12	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> CHAUFFERIE	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Peintures de sol	peinture	Gris	1	idem 1	1	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> CHAUFFERIE	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Peintures de sol	peinture	Gris	1	idem 1	1	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> CHAUFFERIE	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons "en dur"	Enduits projetés	ciment	Clair	2	idem 8	2	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> CHAUFFERIE	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits projetés	ciment	Blanc	3	idem 7	3	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> CHAUFFERIE	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits projetés	ciment	Blanc	3	idem 7	3	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> CHAUFFERIE	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Peintures de sol	peinture	Gris	4	idem 4	4	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> CHAUFFERIE	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Peintures de sol	peinture	Gris	4	idem 4	4	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> CHAUFFERIE	06 - Conduits et accessoires intérieurs	Conduits d'eau	Enveloppes de calorifuges	cotonneux	Clair	7*	12	/	Analyse	/	Non

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
SOUS SOL -> ZONE B -> CHAUFFERIE	06 - Conduits et accessoires intérieurs	Conduits d'eau	Enveloppes de calorifuges	cotonneux	Clair	7	13	/	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> CHAUFFERIE	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Flocages	cotonneux	Clair	8*	14	/	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> CHAUFFERIE	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Flocages	cotonneux	Clair	8	15	/	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> ESCALIER	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons "en dur"	Enduits projetés	ciment	Clair	2	idem 8	2	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> ESCALIER	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits projetés	ciment	Blanc	3	idem 7	3	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> ESCALIER	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Peintures de sol	peinture	Gris	4	idem 4	4	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> ESCALIER	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Colles de plinthe	ciment	Gris	10*	idem 18	5	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> ESCALIER	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	ciment	Gris	11*	20	/	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> ESCALIER	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Peintures de sol	peinture	Gris	11*	20	/	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> ESCALIER	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	ciment	Gris	12*	22	/	Analyse	Enduit marche type ragréage	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> ESCALIER	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Peintures de sol	peinture	Gris	12*	22	/	Analyse	Enduit marche type ragréage	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> ESCALIER	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	ciment	Gris	12	23	/	Analyse	Enduit marche type ragréage	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> ESCALIER	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Peintures de sol	peinture	Gris	12	23	/	Analyse	Enduit marche type ragréage	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> ESCALIER	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	ciment	Gris	13*	24	/	Analyse	Enduit paillasse type ragréage	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> ESCALIER	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Peintures de sol	peinture	Blanc	13*	24	/	Analyse	Enduit paillasse type ragréage	Non

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
SOUS SOL -> ZONE B -> ESCALIER	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	ciment	Gris	13	25	/	Analyse	Enduit paillasse type ragréage	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> ESCALIER	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Peintures de sol	peinture	Blanc	13	25	/	Analyse	Enduit paillasse type ragréage	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> ESCALIER	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons "en dur"	Enduits projetés	ciment	Gris	34*	idem 56	15	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> ESCALIER	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons "en dur"	Enduits projetés	plâtre	Blanc	34*	idem 56	15	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> ESCALIER	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits projetés	ciment	Gris	35*	idem 57	16	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> ESCALIER	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits projetés	plâtre	Blanc	35*	idem 57	16	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 1	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Peintures de sol	peinture	Gris	1	idem 1	1	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 1	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons "en dur"	Enduits projetés	ciment	Clair	2	idem 8	2	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 1	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits projetés	ciment	Blanc	3	idem 7	3	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 1	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Peintures de sol	peinture	Gris	4	idem 4	4	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 1	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits projetés	ciment	Blanc	3	7	/	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 1	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	bande	Blanc	9	17	/	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 1	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Colles de plinthe	ciment	Gris	10*	18	/	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 1	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Colles de plinthe	ciment	Gris	10	19	/	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 1	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Colles de plinthe	ciment	Gris	10*	idem 18	5	Analyse	/	Non

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 2	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Peintures de sol	peinture	Gris	1	idem 1	1	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 2	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons "en dur"	Enduits projetés	ciment	Clair	2	idem 8	2	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 2	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits projetés	ciment	Blanc	3	idem 7	3	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 2	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Peintures de sol	peinture	Gris	4	idem 4	4	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 2	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	bande	Blanc	9*	16	/	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 2	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Colles de plinthe	ciment	Gris	10*	idem 18	5	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 2	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	ciment	Gris	11	21	/	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 2	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Peintures de sol	peinture	Gris	11	21	/	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 3	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Peintures de sol	peinture	Gris	1	idem 1	1	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 3	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons "en dur"	Enduits projetés	ciment	Clair	2	idem 8	2	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 3	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits projetés	ciment	Blanc	3	idem 7	3	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 3	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Peintures de sol	peinture	Gris	4	idem 4	4	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 3	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Colles de plinthe	ciment	Gris	10*	idem 18	5	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 4	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Peintures de sol	peinture	Gris	1	idem 1	1	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 4	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons "en dur"	Enduits projetés	ciment	Clair	2	idem 8	2	Analyse	/	Non

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 4	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits projetés	ciment	Blanc	3	idem 7	3	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 4	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Peintures de sol	peinture	Gris	4	idem 4	4	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 4	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Colles de plinthe	ciment	Gris	10*	idem 18	5	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 5	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Peintures de sol	peinture	Gris	1	idem 1	1	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 5	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons "en dur"	Enduits projetés	ciment	Clair	2	idem 8	2	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 5	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits projetés	ciment	Blanc	3	idem 7	3	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 5	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Peintures de sol	peinture	Gris	4	idem 4	4	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 5	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Colles de plinthe	ciment	Gris	10*	idem 18	5	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 6	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Peintures de sol	peinture	Gris	1	idem 1	1	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 6	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons "en dur"	Enduits projetés	ciment	Clair	2	idem 8	2	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 6	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits projetés	ciment	Blanc	3	idem 7	3	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 6	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Peintures de sol	peinture	Gris	4	idem 4	4	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 6	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons "en dur"	Enduits projetés	ciment	Gris	2	8	/	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 6	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Colles de plinthe	ciment	Gris	10*	idem 18	5	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 7	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Peintures de sol	peinture	Gris	1	idem 1	1	Analyse	/	Non

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 7	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons "en dur"	Enduits projetés	ciment	Clair	2	idem 8	2	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 7	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits projetés	ciment	Blanc	3	idem 7	3	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 7	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Peintures de sol	peinture	Gris	4	4	/	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 7	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Peintures de sol	peinture	Gris	4	idem 4	4	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 7	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	ciment	Gris	5	5	/	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 7	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons "en dur"	Enduits projetés	ciment	Blanc	6	6	/	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 7	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Colles de plinthe	ciment	Gris	10*	idem 18	5	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 8	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Peintures de sol	peinture	Gris	1	idem 1	1	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 8	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons "en dur"	Enduits projetés	ciment	Clair	2	idem 8	2	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 8	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits projetés	ciment	Blanc	3	idem 7	3	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 8	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Peintures de sol	peinture	Gris	4	idem 4	4	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 8	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Colles de plinthe	ciment	Gris	10*	idem 18	5	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 9	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Peintures de sol	peinture	Gris	1	1	/	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 9	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Peintures de sol	peinture	Gris	1	idem 1	1	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 9	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons "en dur"	Enduits projetés	ciment	Clair	2	2	/	Analyse	/	Non

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 9	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits projetés	ciment	Blanc	3	3	/	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 9	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits projetés	ciment	Blanc	3	idem 7	3	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 9	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Peintures de sol	peinture	Gris	4	idem 4	4	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 9	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Colles de plinthe	ciment	Gris	10*	idem 18	5	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 10	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Peintures de sol	peinture	Gris	1	idem 1	1	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 10	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons "en dur"	Enduits projetés	ciment	Clair	2	idem 8	2	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 10	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits projetés	ciment	Blanc	3	idem 7	3	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 10	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Peintures de sol	peinture	Gris	4	idem 4	4	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 10	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Colles de plinthe	ciment	Gris	10*	idem 18	5	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> L. TECH	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Peintures de sol	peinture	Gris	1	idem 1	1	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> L. TECH	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons "en dur"	Enduits projetés	ciment	Clair	2	idem 8	2	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> L. TECH	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits projetés	ciment	Blanc	3	idem 7	3	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> L. TECH	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Peintures de sol	peinture	Gris	4	idem 4	4	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> L. TECH	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Colles de plinthe	ciment	Gris	10*	idem 18	5	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> CIRCULATION 1	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Peintures de sol	peinture	Gris	1	idem 1	1	Analyse	/	Non

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
SOUS SOL -> ZONE B -> CIRCULATION 1	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons "en dur"	Enduits projetés	ciment	Clair	2	idem 8	2	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> CIRCULATION 1	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits projetés	ciment	Blanc	3	idem 7	3	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> CIRCULATION 1	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Peintures de sol	peinture	Gris	4	idem 4	4	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> CIRCULATION 1	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Colles de plinthe	ciment	Gris	10*	idem 18	5	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> CIRCULATION 2	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Peintures de sol	peinture	Gris	1	idem 1	1	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> CIRCULATION 2	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons "en dur"	Enduits projetés	ciment	Clair	2	idem 8	2	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> CIRCULATION 2	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits projetés	ciment	Blanc	3	idem 7	3	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> CIRCULATION 2	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Peintures de sol	peinture	Gris	4	idem 4	4	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> CIRCULATION 2	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Peintures de sol	peinture	/	4	10	/	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> CIRCULATION 2	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	ciment	Gris	5	11	/	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> CIRCULATION 2	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Colles de plinthe	ciment	Gris	10*	idem 18	5	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> CIRCULATION 3	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Peintures de sol	peinture	Gris	1	idem 1	1	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> CIRCULATION 3	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons "en dur"	Enduits projetés	ciment	Clair	2	idem 8	2	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> CIRCULATION 3	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits projetés	ciment	Blanc	3	idem 7	3	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> CIRCULATION 3	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Peintures de sol	peinture	Gris	4	idem 4	4	Analyse	/	Non

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
SOUS SOL -> ZONE B -> CIRCULATION 3	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons "en dur"	Enduits projetés	ciment	Gris	6	9	/	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE B -> CIRCULATION 3	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Colles de plinthe	ciment	Gris	10*	idem 18	5	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE C	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	bande	Blanc	22*	idem 35	12	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE C	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	enduit	Blanc	22*	idem 35	12	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE C	04 - Plafonds et faux plafonds	Faux plafonds	Plaques	carton fibreux	Blanc	23	idem 38	13	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE C -> CIRCULATION 1	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	colle	Gris	14*	26	/	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE C -> CIRCULATION 1	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	ciment	Rose	14*	26	/	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE C -> CIRCULATION 1	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de faïence	ciment	Gris	16*	30	/	Analyse	Colle faïence à l'intérieur du placard dans la circulation	Non
SOUS SOL -> ZONE C -> CIRCULATION 1	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Joints de faïence	ciment	Blanc	16*	30	/	Analyse	Colle faïence à l'intérieur du placard dans la circulation	Non
SOUS SOL -> ZONE C -> CIRCULATION 1	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	bande	Blanc	22*	idem 35	12	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE C -> CIRCULATION 1	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	enduit	Blanc	22*	idem 35	12	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE C -> CIRCULATION 2	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	colle	Gris	14	27	/	Analyse	Colle de revêtement plastique souple + ragréage	Non
SOUS SOL -> ZONE C -> CIRCULATION 2	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	ciment	Rose	14	27	/	Analyse	Colle de revêtement plastique souple + ragréage	Non
SOUS SOL -> ZONE C -> CIRCULATION 2	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	bande	Blanc	22*	35	/	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE C -> CIRCULATION 2	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	enduit	Blanc	22*	35	/	Analyse	/	Non

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
SOUS SOL -> ZONE C -> ASCENSEUR	07 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	Cloisons palières ascenseur	Panneaux	ciment, plâtre	Gris	15*	28	/	Analyse	Enduit cage d'ascenseur	Non
SOUS SOL -> ZONE C -> ASCENSEUR	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Peintures décoratives	peinture	Blanc	15*	28	/	Analyse	Enduit cage d'ascenseur	Non
SOUS SOL -> ZONE C -> ASCENSEUR	07 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	Cloisons palières ascenseur	Panneaux	ciment, plâtre	Gris	15	29	/	Analyse	Enduit cage d'ascenseur	Non
SOUS SOL -> ZONE C -> ASCENSEUR	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Peintures décoratives	peinture	Blanc	15	29	/	Analyse	Enduit cage d'ascenseur	Non
SOUS SOL -> ZONE C -> SANITAIRE	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	ciment	Gris	17*	31	/	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE C -> SANITAIRE	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Joints de carrelage	ciment	Gris	17*	31	/	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE C -> SANITAIRE	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	ciment	Gris	18*	32	/	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE C -> SANITAIRE	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Joints de carrelage	ciment	Gris	18*	32	/	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE C -> SANITAIRE	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits lissés	ciment	Blanc	19*	33	/	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE C -> SANITAIRE	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Peintures décoratives	peinture	Blanc	19*	33	/	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE C -> SANITAIRE	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de faïence	ciment	Gris	20*	34	/	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE C -> SANITAIRE	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Joints de faïence	ciment	Gris	20*	34	/	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE C -> SANITAIRE	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Bandes calicot	bande	Blanc	21*	111	/	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE C -> SANITAIRE	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	enduit	Blanc	21*	111	/	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE C -> BUREAU 1	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Peintures de sol	peinture	Clair	24*	39	/	Analyse	/	Non

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
SOUS SOL -> ZONE C -> BUREAU 1	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	ciment	Gris	24*	39	/	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE C -> BUREAU 2	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	bande	Blanc	22*	37	/	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE C -> BUREAU 2	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	enduit	Blanc	22*	37	/	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE C -> BUREAU 2	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Peintures de sol	peinture	Clair	24*	40	/	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE C -> BUREAU 2	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	ciment	Gris	24*	40	/	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE C -> BUREAU 3	04 - Plafonds et faux plafonds	Faux plafonds	Plaques	carton fibreux	Blanc	23	38	/	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE C -> BUREAU 3	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	colle	Clair	25*	idem 41	14	Analyse	Colle de revêtement plastique souple	Non
SOUS SOL -> ZONE C -> BUREAU 3	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	ciment	Gris	25*	idem 41	14	Analyse	Colle de revêtement plastique souple	Non
SOUS SOL -> ZONE C -> BUREAU 4	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	colle	Clair	25*	41	/	Analyse	Colle de revêtement plastique souple	Non
SOUS SOL -> ZONE C -> BUREAU 4	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	ciment	Gris	25*	41	/	Analyse	Colle de revêtement plastique souple	Non
SOUS SOL -> ZONE C -> ESCALIER	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons "en dur"	Enduits projetés	ciment	Gris	34*	idem 56	15	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE C -> ESCALIER	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons "en dur"	Enduits projetés	plâtre	Blanc	34*	idem 56	15	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE C -> ESCALIER	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits projetés	ciment	Gris	35*	idem 57	16	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE C -> ESCALIER	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits projetés	plâtre	Blanc	35*	idem 57	16	Analyse	/	Non
SOUS SOL -> ZONE C -> BUREAU 12	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	colle	Clair	25	42	/	Analyse	Colle de revêtement plastique souple	Non

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
SOUS SOL -> ZONE C -> BUREAU 12	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	ciment	Gris	25	42	/	Analyse	Colle de revêtement plastique souple	Non
RDC -> ZONE A	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	bande	Blanc	22*	idem 35	12	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE A	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	enduit	Blanc	22*	idem 35	12	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE A	04 - Plafonds et faux plafonds	Faux plafonds	Plaques	carton fibreux	Blanc	23	idem 38	13	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE A	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	colle	Clair	25*	idem 41	14	Analyse	Colle de revêtement plastique souple	Non
RDC -> ZONE A	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	ciment	Gris	25*	idem 41	14	Analyse	Colle de revêtement plastique souple	Non
RDC -> ZONE A -> LOCAL 1	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	ciment	Gris	28*	47	/	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE A -> LOCAL 1	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Joints de plinthe	ciment	Gris	28*	47	/	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE A -> LOCAL 1	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	ciment	Gris	28	48	/	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE A -> LOCAL 1	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Joints de plinthe	ciment	Gris	28	48	/	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE A -> LOCAL 1	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	ciment	Gris	29*	49	/	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE A -> LOCAL 1	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Joints de carrelage	ciment	Gris	29*	49	/	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE A -> LOCAL 1	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	ciment	Gris	29	50	/	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE A -> LOCAL 1	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Joints de carrelage	ciment	Gris	29	50	/	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE A -> LOCAL 1	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de faïence	ciment	Gris	30	51	/	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE A -> LOCAL 1	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Joints de faïence	ciment	Gris	30	51	/	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE A -> LOCAL 2	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	bande	Blanc	22	44	/	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE A -> LOCAL 2	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	enduit	Blanc	22	44	/	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE A -> LOCAL 3	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	colle	Clair	25	43	/	Analyse	Colle de revêtement plastique souple	Non

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> ZONE A -> LOCAL 3	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	ciment	Gris	25	43	/	Analyse	Colle de revêtement plastique souple	Non
RDC -> ZONE A -> LOCAL 3	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Dalles moquettes avec entrecouche noire	colle	Clair	26	45	/	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE A -> LOCAL 3	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	ciment	Gris	26	45	/	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE A -> LOCAL 6	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de faïence	ciment	Gris	30	52	/	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE A -> LOCAL 6	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Joints de faïence	ciment	Gris	30	52	/	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE A -> LOCAL 6	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Peintures de sol	peinture	Jaune	31	53	/	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE A -> LOCAL 6	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	ciment	Gris	31	53	/	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE A -> PATIO	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons "en dur"	Enduits projetés	ciment, plâtre	Blanc, Gris	27*	46	/	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE A -> PATIO	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	ciment	Gris	27*	46	/	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE A -> PATIO	03 - Parois verticales intérieures	Poteaux	Entourages de poteaux	ciment	Gris	37*	59	/	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE A -> PATIO	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de poteaux	Peintures décoratives	peinture	Blanc	37*	59	/	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE A -> ESCALIER	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons maçonnées	Joints d'assemblage	ciment	Gris	33	55	/	Analyse	Joint d'assemblage des pavés de verre	Non
RDC -> ZONE A -> ESCALIER	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons "en dur"	Enduits projetés	ciment	Gris	34*	56	/	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE A -> ESCALIER	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons "en dur"	Enduits projetés	plâtre	Blanc	34*	56	/	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE A -> ESCALIER	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits projetés	ciment	Gris	35*	57	/	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE A -> ESCALIER	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits projetés	plâtre	Blanc	35*	57	/	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE A -> ESCALIER	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons "en dur"	Enduits projetés	ciment	Gris	34*	idem 56	15	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE A -> ESCALIER	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons "en dur"	Enduits projetés	plâtre	Blanc	34*	idem 56	15	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE A -> ESCALIER	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits projetés	ciment	Gris	35*	idem 57	16	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE A -> ESCALIER	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits projetés	plâtre	Blanc	35*	idem 57	16	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE A -> ESCALIER	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	colle	Gris	36*	58	/	Analyse	/	Non

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> ZONE A -> ESCALIER	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits projetés	plâtre	Blanc	36*	58	/	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE A -> ATELIER MAINTENANCE	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	ciment	Gris	32	54	/	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE A -> ATELIER MAINTENANCE	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Joints de carrelage	ciment	Gris	32	54	/	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE A -> SANITAIRE	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	ciment	Gris	17*	idem 31	6	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE A -> SANITAIRE	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Joints de carrelage	ciment	Gris	17*	idem 31	6	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE A -> SANITAIRE	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	ciment	Gris	18	idem 63	7	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE A -> SANITAIRE	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Joints de carrelage	ciment	Gris	18	idem 63	7	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE A -> SANITAIRE	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits lissés	ciment	Blanc	19	/	8	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE A -> SANITAIRE	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Peintures décoratives	peinture	Blanc	19	/	8	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE A -> SANITAIRE	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de faïence	ciment	Gris	20	idem 69	10	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE A -> SANITAIRE	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Joints de faïence	ciment	Gris	20	idem 69	10	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE A -> SANITAIRE	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Bandes calicot	bande	Blanc	21*	idem 111	11	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE A -> SANITAIRE	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	enduit	Blanc	21*	idem 111	11	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE B	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	bande	Blanc	22*	idem 35	12	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE B	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	enduit	Blanc	22*	idem 35	12	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE B	04 - Plafonds et faux plafonds	Faux plafonds	Plaques	carton fibreux	Blanc	23	idem 38	13	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE B	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits lissés	plâtre	Blanc	45	idem 85	20	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE B	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Peintures décoratives	peinture	Blanc	45	idem 85	20	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE B	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons "en dur"	Enduits projetés	plâtre	Blanc	46	idem 88	21	Analyse	/	Non

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> ZONE B	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Peintures décoratives	peinture	Blanc	46	idem 88	21	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE B	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	colle	Clair	47	idem 87	22	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE B	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	ciment	Rose	47	idem 87	22	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE B	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	colle	Clair	51	idem 94	23	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE B	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	ciment	Rose	51	idem 94	23	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE B -> LOCAL 1	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Moquettes	colle	Gris	50*	92	/	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE B -> LOCAL 1	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	ciment	Gris	50*	92	/	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE B -> LOCAL 2	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Bandes calicot	bande	Blanc	49*	90	/	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE B -> LOCAL 2	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	enduit	Blanc	49*	90	/	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE B -> LOCAL 3	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons "en dur"	Enduits projetés	plâtre	Blanc	46	88	/	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE B -> LOCAL 3	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Peintures décoratives	peinture	Blanc	46	88	/	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE B -> LOCAL 6	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits lissés	plâtre	Blanc	45	85	/	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE B -> LOCAL 6	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Peintures décoratives	peinture	Blanc	45	85	/	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE B -> LOCAL 6	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons "en dur"	Enduits projetés	plâtre	Blanc	46*	86	/	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE B -> LOCAL 6	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Peintures décoratives	peinture	Blanc	46*	86	/	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE B -> LOCAL 6	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	colle	Clair	47	idem 87	22	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE B -> LOCAL 6	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	ciment	Rose	47	idem 87	22	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE B -> LOCAL 7	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits lissés	plâtre	Blanc	45	idem 85	20	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE B -> LOCAL 7	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Peintures décoratives	peinture	Blanc	45	idem 85	20	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE B -> LOCAL 7	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons "en dur"	Enduits projetés	plâtre	Blanc	46	idem 88	21	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE B -> LOCAL 7	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Peintures décoratives	peinture	Blanc	46	idem 88	21	Analyse	/	Non

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> ZONE B -> LOCAL 7	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	colle	Clair	47	87	/	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE B -> LOCAL 7	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	ciment	Rose	47	87	/	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE B -> CIRCULATION	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits lissés	plâtre	Blanc	48*	89	/	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE B -> HALL / ESCALIER	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons "en dur"	Enduits projetés	ciment	Gris	34*	idem 56	15	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE B -> HALL / ESCALIER	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons "en dur"	Enduits projetés	plâtre	Blanc	34*	idem 56	15	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE B -> HALL / ESCALIER	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits projetés	ciment	Gris	35*	idem 57	16	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE B -> HALL / ESCALIER	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits projetés	plâtre	Blanc	35*	idem 57	16	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE B -> ESCALIER 2	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons "en dur"	Enduits projetés	ciment	Gris	34*	idem 56	15	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE B -> ESCALIER 2	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons "en dur"	Enduits projetés	plâtre	Blanc	34*	idem 56	15	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE B -> ESCALIER 2	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits projetés	ciment	Gris	35*	idem 57	16	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE B -> ESCALIER 2	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits projetés	plâtre	Blanc	35*	idem 57	16	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE B -> SALLE DE REUNION 1	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Moquettes	colle	Gris	50*	91	/	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE B -> SALLE DE REUNION 1	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	ciment	Gris	50*	91	/	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE C	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	bande	Blanc	22*	idem 35	12	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE C	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	enduit	Blanc	22*	idem 35	12	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE C	04 - Plafonds et faux plafonds	Faux plafonds	Plaques	carton fibreux	Blanc	23	idem 38	13	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE C	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	colle	Clair	25*	idem 41	14	Analyse	Colle de revêtement plastique souple	Non
RDC -> ZONE C	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	ciment	Gris	25*	idem 41	14	Analyse	Colle de revêtement plastique souple	Non
RDC -> ZONE C -> CIRCULATION 1	04 - Plafonds et faux plafonds	Faux plafonds	Plaques	carton fibreux	Blanc	23	idem 38	13	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE C -> SANITAIRE	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	ciment	Gris	17*	idem 31	6	Analyse	/	Non

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> ZONE C -> SANITAIRE	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Joints de carrelage	ciment	Gris	17*	idem 31	6	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE C -> SANITAIRE	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	ciment	Gris	18	idem 63	7	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE C -> SANITAIRE	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Joints de carrelage	ciment	Gris	18	idem 63	7	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE C -> SANITAIRE	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits lissés	ciment	Blanc	19	/	8	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE C -> SANITAIRE	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Peintures décoratives	peinture	Blanc	19	/	8	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE C -> SANITAIRE	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de faïence	ciment	Gris	20	idem 69	10	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE C -> SANITAIRE	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Joints de faïence	ciment	Gris	20	idem 69	10	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE C -> SANITAIRE	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Bandes calicot	bande	Blanc	21*	idem 111	11	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE C -> SANITAIRE	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	enduit	Blanc	21*	idem 111	11	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE C -> CIRCULATION	04 - Plafonds et faux plafonds	Faux plafonds	Plaques	carton fibreux	Blanc	23*	36	/	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE C -> CIRCULATION	04 - Plafonds et faux plafonds	Faux plafonds	Plaques	carton fibreux	Blanc	44*	idem 76	19	Analyse	Dalle de faux plafond 60/120	Non
RDC -> ZONE C -> CIRCULATION	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	enduit	Blanc	44*	idem 76	19	Analyse	Dalle de faux plafond 60/120	Non
RDC -> ZONE C -> LOCAL 1	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	bande	Blanc	22*	75	/	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE C -> LOCAL 1	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	enduit	Blanc	22*	75	/	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE C -> LOCAL 1	04 - Plafonds et faux plafonds	Faux plafonds	Plaques	carton fibreux	Blanc	44*	76	/	Analyse	Dalle de faux plafond 60/120	Non
RDC -> ZONE C -> LOCAL 1	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	enduit	Blanc	44*	76	/	Analyse	Dalle de faux plafond 60/120	Non
RDC -> ZONE C -> LOCAL 2	04 - Plafonds et faux plafonds	Faux plafonds	Plaques	carton fibreux	Blanc	44*	idem 76	19	Analyse	Dalle de faux plafond 60/120	Non
RDC -> ZONE C -> LOCAL 2	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	enduit	Blanc	44*	idem 76	19	Analyse	Dalle de faux plafond 60/120	Non
RDC -> ZONE C -> LOCAL 2	04 - Plafonds et faux plafonds	Faux plafonds	Plaques	carton fibreux	Blanc	44*	77	/	Analyse	Dalle de faux plafond 60/120	Non

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> ZONE C -> LOCAL 2	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	enduit	Blanc	44*	77	/	Analyse	Dalle de faux plafond 60/120	Non
RDC -> ZONE C -> LOCAL 2	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	colle	Clair	25	78	/	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE C -> LOCAL 2	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	ciment	Rose	25	78	/	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE C -> ESCALIER	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons "en dur"	Enduits projetés	ciment	Gris	34*	idem 56	15	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE C -> ESCALIER	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons "en dur"	Enduits projetés	plâtre	Blanc	34*	idem 56	15	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE C -> ESCALIER	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits projetés	ciment	Gris	35*	idem 57	16	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE C -> ESCALIER	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits projetés	plâtre	Blanc	35*	idem 57	16	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE C -> ESCALIER	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	colle	Gris	36*	idem 58	17	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE C -> ESCALIER	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits projetés	plâtre	Blanc	36*	idem 58	17	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE C -> ESCALIER	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	colle	Gris	36*	idem 58	17	Analyse	/	Non
RDC -> ZONE C -> ESCALIER	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits projetés	plâtre	Blanc	36*	idem 58	17	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE A	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	bande	Blanc	22*	idem 35	12	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE A	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	enduit	Blanc	22*	idem 35	12	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE A	04 - Plafonds et faux plafonds	Faux plafonds	Plaques	carton fibreux	Blanc	23	idem 38	13	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE A	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	colle	Clair	25*	idem 41	14	Analyse	Colle de revêtement plastique souple	Non
1ER ETAGE -> ZONE A	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	ciment	Gris	25*	idem 41	14	Analyse	Colle de revêtement plastique souple	Non
1ER ETAGE -> ZONE A -> LOCAL 5	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Dalles de sol	cassant	Clair	42	70	/	Analyse	Dalle de sol du plancher technique	Non
1ER ETAGE -> ZONE A -> LOCAL 5	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Joints de faïence	ciment	Clair	42	70	/	Analyse	Dalle de sol du plancher technique	Non
1ER ETAGE -> ZONE A -> LOCAL 5	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Joints d'assemblage	colle	Marron	43	71	/	Analyse	Colle de support du plancher technique	Non

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
1ER ETAGE -> ZONE A -> LOCAL 5	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Joints de faïence	ciment	Clair	43	71	/	Analyse	Colle de support du plancher technique	Non
1ER ETAGE -> ZONE A -> CAFETERIA	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de faïence	ciment	Clair	20	69	/	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE A -> CAFETERIA	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Joints de faïence	ciment	Clair	20	69	/	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE A -> ESCALIER	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons "en dur"	Enduits projetés	ciment	Gris	34*	idem 56	15	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE A -> ESCALIER	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons "en dur"	Enduits projetés	plâtre	Blanc	34*	idem 56	15	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE A -> ESCALIER	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits projetés	ciment	Gris	35*	idem 57	16	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE A -> ESCALIER	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits projetés	plâtre	Blanc	35*	idem 57	16	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE A -> ESCALIER	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	colle	Gris	36*	idem 58	17	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE A -> ESCALIER	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits projetés	plâtre	Blanc	36*	idem 58	17	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE A -> SANITAIRE	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	ciment	Gris	17*	idem 31	6	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE A -> SANITAIRE	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Joints de carrelage	ciment	Gris	17*	idem 31	6	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE A -> SANITAIRE	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	ciment	Gris	18	idem 63	7	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE A -> SANITAIRE	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Joints de carrelage	ciment	Gris	18	idem 63	7	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE A -> SANITAIRE	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits lissés	ciment	Blanc	19	/	8	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE A -> SANITAIRE	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Peintures décoratives	peinture	Blanc	19	/	8	Analyse	/	Non

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
1ER ETAGE -> ZONE A -> SANITAIRE	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de faïence	ciment	Gris	20	idem 69	10	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE A -> SANITAIRE	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Joints de faïence	ciment	Gris	20	idem 69	10	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE A -> SANITAIRE	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Bandes calicot	bande	Blanc	21*	idem 111	11	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE A -> SANITAIRE	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	enduit	Blanc	21*	idem 111	11	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE A -> SANITAIRE	03 - Parois verticales intérieures	Poteaux	Entourages de poteaux	ciment	Gris	37*	idem 59	25	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE A -> SANITAIRE	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de poteaux	Peintures décoratives	peinture	Blanc	37*	idem 59	25	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE A -> SANITAIRE	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	ciment	/	18	63	/	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE A -> SANITAIRE	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Joints de plinthe	ciment	Gris	18	63	/	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE A -> SANITAIRE	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de faïence	ciment	Clair	20	64	/	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE A -> SANITAIRE	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Joints de faïence	ciment	Clair	20	64	/	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE A -> SANITAIRE	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	ciment	Gris	7	65	/	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE A -> SANITAIRE	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Joints de carrelage	ciment	Gris	7	65	/	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE A -> SANITAIRE	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Peintures décoratives	peinture	Blanc	40*	66	/	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE A -> SANITAIRE	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Bandes calicot	bande	Blanc	21*	67	/	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE A -> SANITAIRE	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	enduit	Blanc	21*	67	/	Analyse	/	Non

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
1ER ETAGE -> ZONE A -> CIRCULATION	03 - Parois verticales intérieures	Poteaux	Entourages de poteaux	ciment	Gris	37*	idem 59	18	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE A -> CIRCULATION	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de poteaux	Peintures décoratives	peinture	Blanc	37*	idem 59	18	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE A -> CIRCULATION	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons "en dur"	Enduits projetés	ciment	Gris	27	60	/	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE A -> CIRCULATION	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Peintures décoratives	plâtre	Blanc	27	60	/	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE A -> CIRCULATION	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	colle	Clair	38	61	/	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE A -> CIRCULATION	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	ciment	Rose	38	61	/	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE A -> CIRCULATION	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons "en dur"	Enduits projetés	enduit	Jaune	39*	62	/	Analyse	Enduit type crépis	Non
1ER ETAGE -> ZONE A -> CIRCULATION	03 - Parois verticales intérieures	Poteaux	Entourages de poteaux	ciment	Gris	37	68	/	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE A -> CIRCULATION	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de poteaux	Peintures décoratives	peinture	Blanc	37	68	/	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE B	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	bande	Blanc	22*	idem 35	12	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE B	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	enduit	Blanc	22*	idem 35	12	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE B	04 - Plafonds et faux plafonds	Faux plafonds	Plaques	carton fibreux	Blanc	23	idem 38	13	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE B	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits lissés	plâtre	Blanc	45	idem 85	20	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE B	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Peintures décoratives	peinture	Blanc	45	idem 85	20	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE B	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons "en dur"	Enduits projetés	plâtre	Blanc	46	idem 88	21	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE B	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Peintures décoratives	peinture	Blanc	46	idem 88	21	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE B	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	colle	Clair	47	idem 87	22	Analyse	/	Non

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
1ER ETAGE -> ZONE B	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	ciment	Rose	47	idem 87	22	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE B	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	colle	Clair	51	idem 94	23	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE B	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	ciment	Rose	51	idem 94	23	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE B -> LOCAL 1	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	colle	Clair	51	idem 94	23	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE B -> LOCAL 1	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	ciment	Rose	51	idem 94	23	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE B -> LOCAL 3	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	colle	Clair	51	94	/	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE B -> LOCAL 3	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	ciment	Rose	51	94	/	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE B -> LOCAL 3	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons "en dur"	Enduits projetés	plâtre	Blanc	46	95	/	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE B -> LOCAL 3	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Peintures décoratives	peinture	Blanc	46	95	/	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE B -> CIRCULATION	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	colle	Clair	38*	93	/	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE B -> CIRCULATION	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	ciment	Rose	38*	93	/	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE B -> CIRCULATION	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	bande	Blanc	22	96	/	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE B -> CIRCULATION	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	enduit	Blanc	22	96	/	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE B -> CIRCULATION	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits lissés	plâtre	Blanc	49	97	/	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE B -> CIRCULATION	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Peintures décoratives	peinture	Blanc	49	97	/	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE B -> ESCALIER 1	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons "en dur"	Enduits projetés	ciment	Gris	34*	idem 56	15	Analyse	/	Non

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
1ER ETAGE -> ZONE B -> ESCALIER 1	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons "en dur"	Enduits projetés	plâtre	Blanc	34*	idem 56	15	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE B -> ESCALIER 1	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits projetés	ciment	Gris	35*	idem 57	16	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE B -> ESCALIER 1	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits projetés	plâtre	Blanc	35*	idem 57	16	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE B -> ESCALIER 2	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons "en dur"	Enduits projetés	ciment	Gris	34*	idem 56	15	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE B -> ESCALIER 2	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons "en dur"	Enduits projetés	plâtre	Blanc	34*	idem 56	15	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE B -> ESCALIER 2	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits projetés	ciment	Gris	35*	idem 57	16	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE B -> ESCALIER 2	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits projetés	plâtre	Blanc	35*	idem 57	16	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE C	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	bande	Blanc	22*	idem 35	12	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE C	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	enduit	Blanc	22*	idem 35	12	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE C	04 - Plafonds et faux plafonds	Faux plafonds	Plaques	carton fibreux	Blanc	23	idem 38	13	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE C	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	colle	Clair	25*	idem 41	14	Analyse	Colle de revêtement plastique souple	Non
1ER ETAGE -> ZONE C	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	ciment	Gris	25*	idem 41	14	Analyse	Colle de revêtement plastique souple	Non
1ER ETAGE -> ZONE C -> CIRCULATION 1	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	colle	Clair	38	79	/	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE C -> CIRCULATION 1	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	ciment	Rose	38	79	/	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE C -> SANITAIRE	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	ciment	Gris	17*	idem 31	6	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE C -> SANITAIRE	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Joints de carrelage	ciment	Gris	17*	idem 31	6	Analyse	/	Non

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
1ER ETAGE -> ZONE C -> SANITAIRE	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	ciment	Gris	18	idem 63	7	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE C -> SANITAIRE	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Joints de carrelage	ciment	Gris	18	idem 63	7	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE C -> SANITAIRE	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits lissés	ciment	Blanc	19	/	8	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE C -> SANITAIRE	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Peintures décoratives	peinture	Blanc	19	/	8	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE C -> SANITAIRE	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de faïence	ciment	Gris	20	idem 69	10	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE C -> SANITAIRE	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Joints de faïence	ciment	Gris	20	idem 69	10	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE C -> SANITAIRE	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Bandes calicot	bande	Blanc	21*	idem 111	11	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE C -> SANITAIRE	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	enduit	Blanc	21*	idem 111	11	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE C -> ASCENSEUR	07 - Ascenseurs, monte- charges et escaliers mécaniques	Cloisons palières ascenseur	Panneaux	ciment, plâtre	Gris	15	idem 29	9	Analyse	Enduit cage d'ascenseur	Non
1ER ETAGE -> ZONE C -> ASCENSEUR	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	Peintures décoratives	peinture	Blanc	15	idem 29	9	Analyse	Enduit cage d'ascenseur	Non
1ER ETAGE -> ZONE C -> ESCALIER	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons "en dur"	Enduits projetés	ciment	Gris	34*	idem 56	15	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE C -> ESCALIER	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons "en dur"	Enduits projetés	plâtre	Blanc	34*	idem 56	15	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE C -> ESCALIER	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits projetés	ciment	Gris	35*	idem 57	16	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE C -> ESCALIER	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits projetés	plâtre	Blanc	35*	idem 57	16	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE C -> ESCALIER	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	colle	Gris	36*	idem 58	17	Analyse	/	Non

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
1ER ETAGE -> ZONE C -> ESCALIER	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits projetés	plâtre	Blanc	36*	idem 58	17	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE C -> ESCALIER	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons "en dur"	Enduits projetés	ciment	Gris	34*	80	/	Analyse	/	Non
1ER ETAGE -> ZONE C -> ESCALIER	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons "en dur"	Enduits projetés	plâtre	Blanc	34*	80	/	Analyse	/	Non
2EME ETAGE -> ZONE A	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	bande	Blanc	22*	idem 35	12	Analyse	/	Non
2EME ETAGE -> ZONE A	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	enduit	Blanc	22*	idem 35	12	Analyse	/	Non
2EME ETAGE -> ZONE A	04 - Plafonds et faux plafonds	Faux plafonds	Plaques	carton fibreux	Blanc	23	idem 38	13	Analyse	/	Non
2EME ETAGE -> ZONE A	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	colle	Clair	25*	idem 41	14	Analyse	Colle de revêtement plastique souple	Non
2EME ETAGE -> ZONE A	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	ciment	Gris	25*	idem 41	14	Analyse	Colle de revêtement plastique souple	Non
2EME ETAGE -> ZONE A -> ESCALIER	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons "en dur"	Enduits projetés	ciment	Gris	34*	idem 56	15	Analyse	/	Non
2EME ETAGE -> ZONE A -> ESCALIER	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons "en dur"	Enduits projetés	plâtre	Blanc	34*	idem 56	15	Analyse	/	Non
2EME ETAGE -> ZONE A -> ESCALIER	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits projetés	ciment	Gris	35*	idem 57	16	Analyse	/	Non
2EME ETAGE -> ZONE A -> ESCALIER	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits projetés	plâtre	Blanc	35*	idem 57	16	Analyse	/	Non
2EME ETAGE -> ZONE A -> ESCALIER	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	colle	Gris	36*	idem 58	17	Analyse	/	Non
2EME ETAGE -> ZONE A -> ESCALIER	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits projetés	plâtre	Blanc	36*	idem 58	17	Analyse	/	Non
2EME ETAGE -> ZONE A -> SANITAIRE	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	ciment	Gris	17*	idem 31	6	Analyse	/	Non
2EME ETAGE -> ZONE A -> SANITAIRE	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Joints de carrelage	ciment	Gris	17*	idem 31	6	Analyse	/	Non

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
2EME ETAGE -> ZONE A -> SANITAIRE	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	ciment	Gris	18	idem 63	7	Analyse	/	Non
2EME ETAGE -> ZONE A -> SANITAIRE	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Joints de carrelage	ciment	Gris	18	idem 63	7	Analyse	/	Non
2EME ETAGE -> ZONE A -> SANITAIRE	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits lissés	ciment	Blanc	19	/	8	Analyse	/	Non
2EME ETAGE -> ZONE A -> SANITAIRE	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Peintures décoratives	peinture	Blanc	19	/	8	Analyse	/	Non
2EME ETAGE -> ZONE A -> SANITAIRE	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Bandes calicot	bande	Blanc	21*	idem 111	11	Analyse	/	Non
2EME ETAGE -> ZONE A -> SANITAIRE	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	enduit	Blanc	21*	idem 111	11	Analyse	/	Non
2EME ETAGE -> ZONE A -> CIRCULATION	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	colle	Clair	38	72	/	Analyse	/	Non
2EME ETAGE -> ZONE A -> CIRCULATION	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	ciment	Rose	38	72	/	Analyse	/	Non
2EME ETAGE -> ZONE A -> CIRCULATION	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons "en dur"	Enduits projetés	ciment	Gris	27	73	/	Analyse	/	Non
2EME ETAGE -> ZONE A -> CIRCULATION	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Peintures décoratives	plâtre	Blanc	27	73	/	Analyse	/	Non
2EME ETAGE -> ZONE A -> CIRCULATION	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons "en dur"	Enduits projetés	enduit	Jaune	39*	74	/	Analyse	Enduit type crépis	Non
2EME ETAGE -> ZONE B	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	bande	Blanc	22*	idem 35	12	Analyse	/	Non
2EME ETAGE -> ZONE B	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	enduit	Blanc	22*	idem 35	12	Analyse	/	Non
2EME ETAGE -> ZONE B	04 - Plafonds et faux plafonds	Faux plafonds	Plaques	carton fibreux	Blanc	23	idem 38	13	Analyse	/	Non
2EME ETAGE -> ZONE B	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits lissés	plâtre	Blanc	45	idem 85	20	Analyse	/	Non
2EME ETAGE -> ZONE B	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Peintures décoratives	peinture	Blanc	45	idem 85	20	Analyse	/	Non

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
2EME ETAGE -> ZONE B	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons "en dur"	Enduits projetés	plâtre	Blanc	46	idem 88	21	Analyse	/	Non
2EME ETAGE -> ZONE B	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Peintures décoratives	peinture	Blanc	46	idem 88	21	Analyse	/	Non
2EME ETAGE -> ZONE B	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	colle	Clair	47	idem 87	22	Analyse	/	Non
2EME ETAGE -> ZONE B	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	ciment	Rose	47	idem 87	22	Analyse	/	Non
2EME ETAGE -> ZONE B	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	colle	Clair	51	idem 94	23	Analyse	/	Non
2EME ETAGE -> ZONE B	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	ciment	Rose	51	idem 94	23	Analyse	/	Non
2EME ETAGE -> ZONE B -> LOCAL 6	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Bandes calicot	bande	Blanc	52*	98	/	Analyse	/	Non
2EME ETAGE -> ZONE B -> LOCAL 6	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	enduit	Blanc	52*	98	/	Analyse	/	Non
2EME ETAGE -> ZONE B -> LOCAL 7	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Bandes calicot	bande	Blanc	52	idem 99	24	Analyse	/	Non
2EME ETAGE -> ZONE B -> LOCAL 7	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	enduit	Blanc	52	idem 99	24	Analyse	/	Non
2EME ETAGE -> ZONE B -> LOCAL 8	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Bandes calicot	bande	Blanc	52	idem 99	24	Analyse	/	Non
2EME ETAGE -> ZONE B -> LOCAL 8	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	enduit	Blanc	52	idem 99	24	Analyse	/	Non
2EME ETAGE -> ZONE B -> LOCAL 9	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Bandes calicot	bande	Blanc	52	idem 99	24	Analyse	/	Non
2EME ETAGE -> ZONE B -> LOCAL 9	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	enduit	Blanc	52	idem 99	24	Analyse	/	Non
2EME ETAGE -> ZONE B -> LOCAL 10	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Bandes calicot	bande	Blanc	52	99	/	Analyse	/	Non
2EME ETAGE -> ZONE B -> LOCAL 10	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	enduit	Blanc	52	99	/	Analyse	/	Non
2EME ETAGE -> ZONE B -> LOCAL 10	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Bandes calicot	bande	Blanc	52	idem 99	24	Analyse	/	Non

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
2EME ETAGE -> ZONE B -> LOCAL 10	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	enduit	Blanc	52	idem 99	24	Analyse	/	Non
2EME ETAGE -> ZONE B -> LOCAL 12	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	colle	Clair	51	103	/	Analyse	/	Non
2EME ETAGE -> ZONE B -> LOCAL 12	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	ciment	Gris	51	103	/	Analyse	/	Non
2EME ETAGE -> ZONE B -> LOCAL 13	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Bandes calicot	bande	Blanc	49	102	/	Analyse	/	Non
2EME ETAGE -> ZONE B -> LOCAL 13	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	enduit	Blanc	49	102	/	Analyse	/	Non
2EME ETAGE -> ZONE B -> ESCALIER	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons "en dur"	Enduits projetés	ciment	Gris	34*	idem 56	15	Analyse	/	Non
2EME ETAGE -> ZONE B -> ESCALIER	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons "en dur"	Enduits projetés	plâtre	Blanc	34*	idem 56	15	Analyse	/	Non
2EME ETAGE -> ZONE B -> ESCALIER	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits projetés	ciment	Gris	35*	idem 57	16	Analyse	/	Non
2EME ETAGE -> ZONE B -> ESCALIER	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits projetés	plâtre	Blanc	35*	idem 57	16	Analyse	/	Non
2EME ETAGE -> ZONE B -> CIRCULATION	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits lissés	plâtre	Blanc	48	100	/	Analyse	/	Non
2EME ETAGE -> ZONE B -> CIRCULATION	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Peintures décoratives	peinture	Blanc	48	100	/	Analyse	/	Non
2EME ETAGE -> ZONE B -> CIRCULATION	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	bande	Blanc	22	101	/	Analyse	/	Non
2EME ETAGE -> ZONE B -> CIRCULATION	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	enduit	Blanc	22	101	/	Analyse	/	Non
2EME ETAGE -> ZONE B -> CIRCULATION	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	colle	Clair	38	104	/	Analyse	/	Non
2EME ETAGE -> ZONE B -> CIRCULATION	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	ciment	Gris	38	104	/	Analyse	/	Non

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
2EME ETAGE -> ZONE C	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	bande	Blanc	22*	idem 35	12	Analyse	/	Non
2EME ETAGE -> ZONE C	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	enduit	Blanc	22*	idem 35	12	Analyse	/	Non
2EME ETAGE -> ZONE C	04 - Plafonds et faux plafonds	Faux plafonds	Plaques	carton fibreux	Blanc	23	idem 38	13	Analyse	/	Non
2EME ETAGE -> ZONE C	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	colle	Clair	25*	idem 41	14	Analyse	Colle de revêtement plastique souple	Non
2EME ETAGE -> ZONE C	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	ciment	Gris	25*	idem 41	14	Analyse	Colle de revêtement plastique souple	Non
2EME ETAGE -> ZONE C -> SANITAIRE	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	ciment	Gris	17*	idem 31	6	Analyse	/	Non
2EME ETAGE -> ZONE C -> SANITAIRE	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Joints de carrelage	ciment	Gris	17*	idem 31	6	Analyse	/	Non
2EME ETAGE -> ZONE C -> SANITAIRE	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	ciment	Gris	18	idem 63	7	Analyse	/	Non
2EME ETAGE -> ZONE C -> SANITAIRE	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Joints de carrelage	ciment	Gris	18	idem 63	7	Analyse	/	Non
2EME ETAGE -> ZONE C -> SANITAIRE	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits lissés	ciment	Blanc	19	/	8	Analyse	/	Non
2EME ETAGE -> ZONE C -> SANITAIRE	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Peintures décoratives	peinture	Blanc	19	/	8	Analyse	/	Non
2EME ETAGE -> ZONE C -> SANITAIRE	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de faïence	ciment	Gris	20	idem 69	10	Analyse	/	Non
2EME ETAGE -> ZONE C -> SANITAIRE	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Joints de faïence	ciment	Gris	20	idem 69	10	Analyse	/	Non
2EME ETAGE -> ZONE C -> SANITAIRE	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Bandes calicot	bande	Blanc	21*	idem 111	11	Analyse	/	Non
2EME ETAGE -> ZONE C -> SANITAIRE	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	enduit	Blanc	21*	idem 111	11	Analyse	/	Non
2EME ETAGE -> ZONE C -> LOCAL 4	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	bande	Blanc	22	83	/	Analyse	/	Non

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
2EME ETAGE -> ZONE C -> LOCAL 4	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	enduit	Blanc	22	83	/	Analyse	/	Non
2EME ETAGE -> ZONE C -> LOCAL 9	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	colle	Clair	25	81	/	Analyse	/	Non
2EME ETAGE -> ZONE C -> LOCAL 9	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	ciment	Rose	25	81	/	Analyse	/	Non
2EME ETAGE -> ZONE C -> ESCALIER	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons "en dur"	Enduits projetés	ciment	Gris	34*	idem 56	15	Analyse	/	Non
2EME ETAGE -> ZONE C -> ESCALIER	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons "en dur"	Enduits projetés	plâtre	Blanc	34*	idem 56	15	Analyse	/	Non
2EME ETAGE -> ZONE C -> ESCALIER	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits projetés	ciment	Gris	35*	idem 57	16	Analyse	/	Non
2EME ETAGE -> ZONE C -> ESCALIER	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits projetés	plâtre	Blanc	35*	idem 57	16	Analyse	/	Non
2EME ETAGE -> ZONE C -> ESCALIER	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	colle	Gris	36*	idem 58	17	Analyse	/	Non
2EME ETAGE -> ZONE C -> ESCALIER	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits projetés	plâtre	Blanc	36*	idem 58	17	Analyse	/	Non
2EME ETAGE -> ZONE C -> ESCALIER	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	colle	Clair	38	82	/	Analyse	/	Non
2EME ETAGE -> ZONE C -> ESCALIER	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	ciment	Rose	38	82	/	Analyse	/	Non
2EME ETAGE -> ZONE C -> ESCALIER	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons maçonnées	Enduits lissés	ciment	Gris	27	84	/	Analyse	/	Non
2EME ETAGE -> ZONE C -> ESCALIER	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons maçonnées	Enduits lissés	enduit	Blanc	27	84	/	Analyse	/	Non
FACADE	01 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	Plaques ondulées	Plaques en fibres- ciment	amiante-ciment	Gris	53	105	/	Analyse	Plaque ondulée sur la niche de la poste contre la façade	Oui
FACADE	01 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	Bardeaux bitumineux	Bardeaux bitumineux ("shingles")	bitumineux	Foncé, Gris	54*	106	/	Analyse	/	Non

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
FACADE	02 - Parois verticales extérieures et façades	Façades lourdes	Crépis	ciment	Gris	55	107	/	Analyse	Enduit de l'abri de la poste	Non
FACADE	02 - Parois verticales extérieures et façades	Façades lourdes	Crépis	ciment	Gris	55	108	/	Analyse	Enduit de l'abri pour la poste	Non
FACADE	02 - Parois verticales extérieures et façades	Façades lourdes	Crépis	ciment	Jaune	56	109	/	Analyse	/	Non
FACADE	02 - Parois verticales extérieures et façades	Façades lourdes	Crépis	ciment	Jaune	56	110	/	Analyse	/	Non

6.2. Tableau estimatif des quantités d'amiante

N°ZPSO	Famille d'ouvrage	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Estimation quantitative	Unité
53	01 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	Plaques ondulées	Plaques en fibres-ciment	1	m2

7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS.

Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol/mur/plafond
1ER ETAGE -> ZONE A -> CAFETERIA	/
1ER ETAGE -> ZONE A -> CIRCULATION	/
1ER ETAGE -> ZONE A -> ESCALIER	/
1ER ETAGE -> ZONE A -> LOCAL 1	/
1ER ETAGE -> ZONE A -> LOCAL 10	/
1ER ETAGE -> ZONE A -> LOCAL 2	/
1ER ETAGE -> ZONE A -> LOCAL 3	/
1ER ETAGE -> ZONE A -> LOCAL 4	/
1ER ETAGE -> ZONE A -> LOCAL 5	/
1ER ETAGE -> ZONE A -> LOCAL 6	/
1ER ETAGE -> ZONE A -> LOCAL 7	/
1ER ETAGE -> ZONE A -> LOCAL 8	/
1ER ETAGE -> ZONE A -> LOCAL 9	/
1ER ETAGE -> ZONE A -> SANITAIRE	/
1ER ETAGE -> ZONE B -> CIRCULATION	/
1ER ETAGE -> ZONE B -> ESCALIER 1	/
1ER ETAGE -> ZONE B -> ESCALIER 2	/
1ER ETAGE -> ZONE B -> LOCAL 1	/
1ER ETAGE -> ZONE B -> LOCAL 2	/
1ER ETAGE -> ZONE B -> LOCAL 3	/
1ER ETAGE -> ZONE B -> LOCAL 4	/
1ER ETAGE -> ZONE B -> LOCAL 5	/
1ER ETAGE -> ZONE B -> LOCAL 6	/
1ER ETAGE -> ZONE B -> LOCAL 7	/

Localisation	Descriptif sol/mur/plafond
1ER ETAGE -> ZONE B -> LOCAL 8	/
1ER ETAGE -> ZONE B -> LOCAL 9	/
1ER ETAGE -> ZONE B -> SALLE DE REUNION	/
1ER ETAGE -> ZONE C -> ASCENSEUR	/
1ER ETAGE -> ZONE C -> CIRCULATION 1	/
1ER ETAGE -> ZONE C -> CIRCULATION 2	/
1ER ETAGE -> ZONE C -> ESCALIER	/
1ER ETAGE -> ZONE C -> LOCAL 1	/
1ER ETAGE -> ZONE C -> LOCAL 10	/
1ER ETAGE -> ZONE C -> LOCAL 11	/
1ER ETAGE -> ZONE C -> LOCAL 12	/
1ER ETAGE -> ZONE C -> LOCAL 13	/
1ER ETAGE -> ZONE C -> LOCAL 14	/
1ER ETAGE -> ZONE C -> LOCAL 2	/
1ER ETAGE -> ZONE C -> LOCAL 3	/
1ER ETAGE -> ZONE C -> LOCAL 4	/
1ER ETAGE -> ZONE C -> LOCAL 5	/
1ER ETAGE -> ZONE C -> LOCAL 6	/
1ER ETAGE -> ZONE C -> LOCAL 7	/
1ER ETAGE -> ZONE C -> LOCAL 8	/
1ER ETAGE -> ZONE C -> LOCAL 9	/
1ER ETAGE -> ZONE C -> SANITAIRE	/
2EME ETAGE -> ZONE A -> CIRCULATION	/
2EME ETAGE -> ZONE A -> ESCALIER	/
2EME ETAGE -> ZONE A -> LOCAL 1	/
2EME ETAGE -> ZONE A -> LOCAL 10	/
2EME ETAGE -> ZONE A -> LOCAL 11	/
2EME ETAGE -> ZONE A -> LOCAL 12	/
2EME ETAGE -> ZONE A -> LOCAL 13	/

Localisation	Descriptif sol/mur/plafond
2EME ETAGE -> ZONE A -> LOCAL 14	/
2EME ETAGE -> ZONE A -> LOCAL 15	/
2EME ETAGE -> ZONE A -> LOCAL 2	/
2EME ETAGE -> ZONE A -> LOCAL 3	/
2EME ETAGE -> ZONE A -> LOCAL 4	/
2EME ETAGE -> ZONE A -> LOCAL 5	/
2EME ETAGE -> ZONE A -> LOCAL 6	/
2EME ETAGE -> ZONE A -> LOCAL 7	/
2EME ETAGE -> ZONE A -> LOCAL 8	/
2EME ETAGE -> ZONE A -> LOCAL 9	/
2EME ETAGE -> ZONE A -> SANITAIRE	/
2EME ETAGE -> ZONE B -> CIRCULATION	/
2EME ETAGE -> ZONE B -> ESCALIER	/
2EME ETAGE -> ZONE B -> LOCAL 1	/
2EME ETAGE -> ZONE B -> LOCAL 10	/
2EME ETAGE -> ZONE B -> LOCAL 11	/
2EME ETAGE -> ZONE B -> LOCAL 12	/
2EME ETAGE -> ZONE B -> LOCAL 13	/
2EME ETAGE -> ZONE B -> LOCAL 14	/
2EME ETAGE -> ZONE B -> LOCAL 15	/
2EME ETAGE -> ZONE B -> LOCAL 2	/
2EME ETAGE -> ZONE B -> LOCAL 3	/
2EME ETAGE -> ZONE B -> LOCAL 4	/
2EME ETAGE -> ZONE B -> LOCAL 5	/
2EME ETAGE -> ZONE B -> LOCAL 6	/
2EME ETAGE -> ZONE B -> LOCAL 7	/
2EME ETAGE -> ZONE B -> LOCAL 8	/
2EME ETAGE -> ZONE B -> LOCAL 9	/
2EME ETAGE -> ZONE C -> CIRCULATION 1	/

Localisation	Descriptif sol/mur/plafond
2EME ETAGE -> ZONE C -> CIRCULATION 2	/
2EME ETAGE -> ZONE C -> ESCALIER	/
2EME ETAGE -> ZONE C -> LOCAL 1	/
2EME ETAGE -> ZONE C -> LOCAL 10	/
2EME ETAGE -> ZONE C -> LOCAL 11	/
2EME ETAGE -> ZONE C -> LOCAL 12	/
2EME ETAGE -> ZONE C -> LOCAL 2	/
2EME ETAGE -> ZONE C -> LOCAL 3	/
2EME ETAGE -> ZONE C -> LOCAL 4	/
2EME ETAGE -> ZONE C -> LOCAL 5	/
2EME ETAGE -> ZONE C -> LOCAL 6	/
2EME ETAGE -> ZONE C -> LOCAL 7	/
2EME ETAGE -> ZONE C -> LOCAL 8	/
2EME ETAGE -> ZONE C -> LOCAL 9	/
2EME ETAGE -> ZONE C -> SANITAIRE	/
FACADE	/
RDC -> ZONE A -> ATELIER MAINTENANCE	/
RDC -> ZONE A -> ESCALIER	/
RDC -> ZONE A -> L. TECH	/
RDC -> ZONE A -> LOCAL 1	/
RDC -> ZONE A -> LOCAL 2	/
RDC -> ZONE A -> LOCAL 3	/
RDC -> ZONE A -> LOCAL 4	/
RDC -> ZONE A -> LOCAL 5	/
RDC -> ZONE A -> LOCAL 6	/
RDC -> ZONE A -> LOCAL 7	/
RDC -> ZONE A -> LOCAL FERMEE	/
RDC -> ZONE A -> LOCAL MENAGE	/
RDC -> ZONE A -> PATIO	/


Localisation	Descriptif sol/mur/plafond
RDC -> ZONE A -> SALLE REUNION	/
RDC -> ZONE A -> SANITAIRE	/
RDC -> ZONE A -> SAS 1	/
RDC -> ZONE A -> SAS 2	/
RDC -> ZONE B -> ACCEUIL	/
RDC -> ZONE B -> CIRCULATION	/
RDC -> ZONE B -> ESCALIER 2	/
RDC -> ZONE B -> HALL / ESCALIER	/
RDC -> ZONE B -> HALL ENTREE	/
RDC -> ZONE B -> LOCAL 1	/
RDC -> ZONE B -> LOCAL 2	/
RDC -> ZONE B -> LOCAL 3	/
RDC -> ZONE B -> LOCAL 4	/
RDC -> ZONE B -> LOCAL 5	/
RDC -> ZONE B -> LOCAL 6	/
RDC -> ZONE B -> LOCAL 7	/
RDC -> ZONE B -> SALLE DE REUNION 1	/
RDC -> ZONE B -> SALLE DE REUNION 2	/
RDC -> ZONE C -> CIRCULATION	/
RDC -> ZONE C -> CIRCULATION 1	/
RDC -> ZONE C -> ESCALIER	/
RDC -> ZONE C -> LOCAL 1	/
RDC -> ZONE C -> LOCAL 2	/
RDC -> ZONE C -> LOCAL 3	/
RDC -> ZONE C -> LOCAL 4	/
RDC -> ZONE C -> LOCAL 5	/
RDC -> ZONE C -> LOCAL 6	/
RDC -> ZONE C -> SANITAIRE	/
SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 1	/


Localisation	Descriptif sol/mur/plafond
SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 10	/
SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 2	/
SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 3	/
SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 4	/
SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 5	/
SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 6	/
SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 7	/
SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 8	/
SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 9	/
SOUS SOL -> ZONE B -> CHAUFFERIE	/
SOUS SOL -> ZONE B -> CIRCULATION 1	/
SOUS SOL -> ZONE B -> CIRCULATION 2	/
SOUS SOL -> ZONE B -> CIRCULATION 3	/
SOUS SOL -> ZONE B -> ESCALIER	/
SOUS SOL -> ZONE B -> L. TECH	/
SOUS SOL -> ZONE C -> ASCENSEUR	/
SOUS SOL -> ZONE C -> BUREAU 1	/
SOUS SOL -> ZONE C -> BUREAU 10	/
SOUS SOL -> ZONE C -> BUREAU 11	/
SOUS SOL -> ZONE C -> BUREAU 12	/
SOUS SOL -> ZONE C -> BUREAU 13	/
SOUS SOL -> ZONE C -> BUREAU 14	/
SOUS SOL -> ZONE C -> BUREAU 2	/
SOUS SOL -> ZONE C -> BUREAU 3	/
SOUS SOL -> ZONE C -> BUREAU 4	/
SOUS SOL -> ZONE C -> BUREAU 5	/
SOUS SOL -> ZONE C -> BUREAU 6	/
SOUS SOL -> ZONE C -> BUREAU 7	/
SOUS SOL -> ZONE C -> BUREAU 8	/

Localisation	Descriptif sol/mur/plafond
SOUS SOL -> ZONE C -> BUREAU 9	/
SOUS SOL -> ZONE C -> CIRCULATION 1	/
SOUS SOL -> ZONE C -> CIRCULATION 2	/
SOUS SOL -> ZONE C -> ESCALIER	/
SOUS SOL -> ZONE C -> SANITAIRE	/

7.2. Croquis de repérage

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
ADRESSE	BATIMENT OXONNE RUE D'OXONNE 54000 NANCY	
	Date visite	Du 27/02/2023 au 01/03/2023
SOUS SOL	Auteur	Jean Philippe FRANQUEVILLE
	N° dossier	18100554/S2/1/AM-RTV/1-8XJTBI
	Planche	1 / 9
Plans	Indice	1
LEGENDE		
Px		Prélèvement n°X contenant de l'amiante
Px		Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante
S		Sondage
		Investigation approfondie / Moyen d'accès / Investigation complémentaire
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		
Moyen d'accès machinerie d'ascenseur absence de clef		
SITUATION DU BIEN OBJET DU REPERAGE		

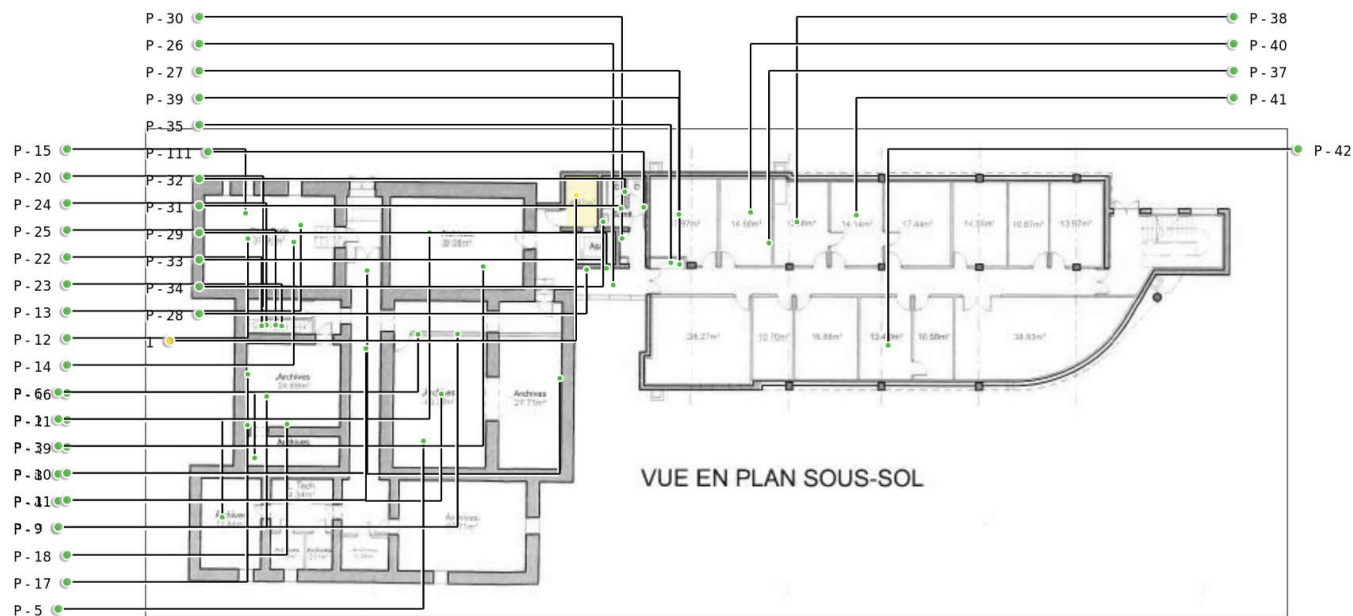

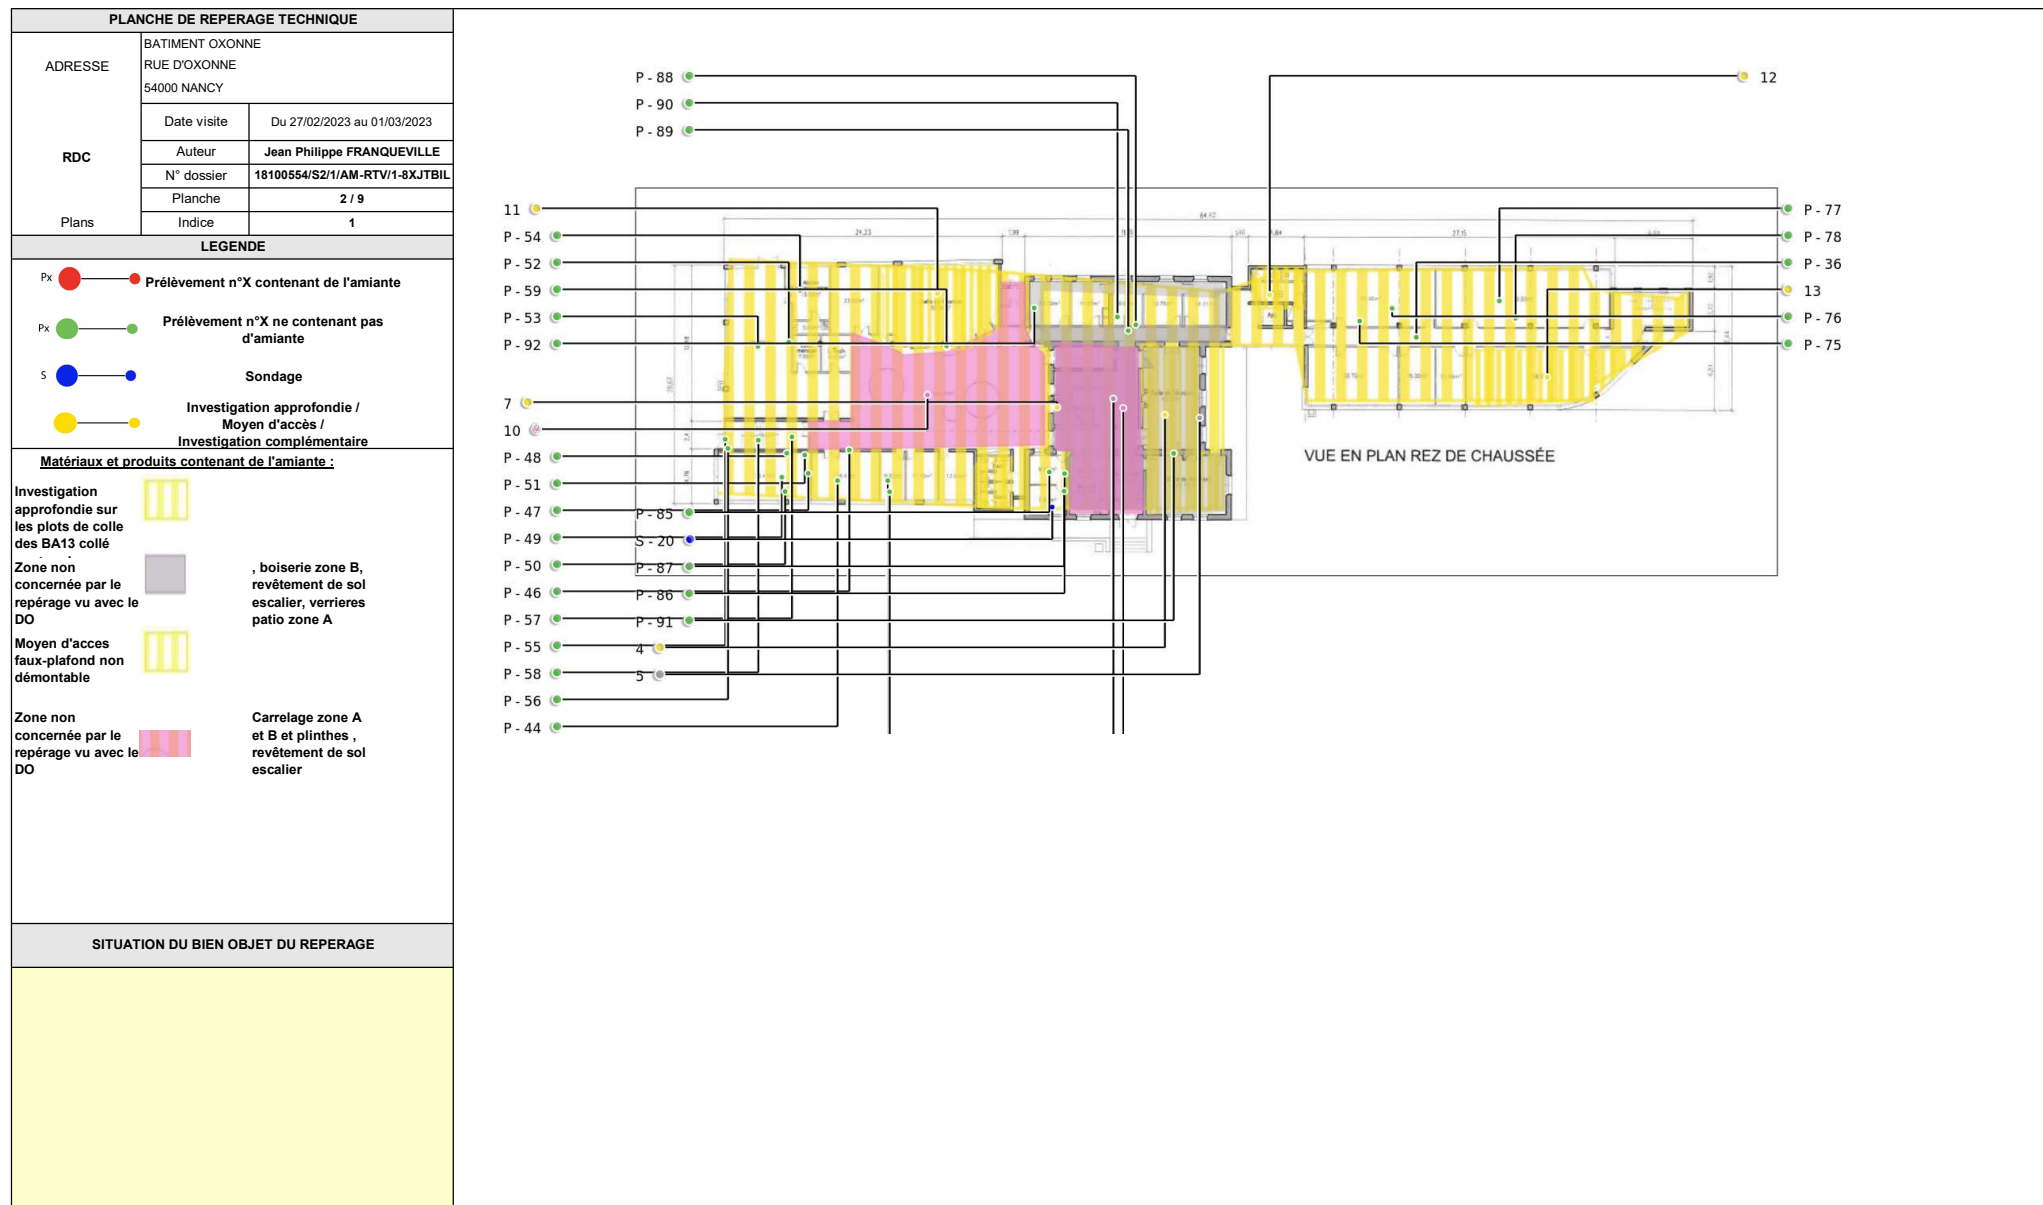

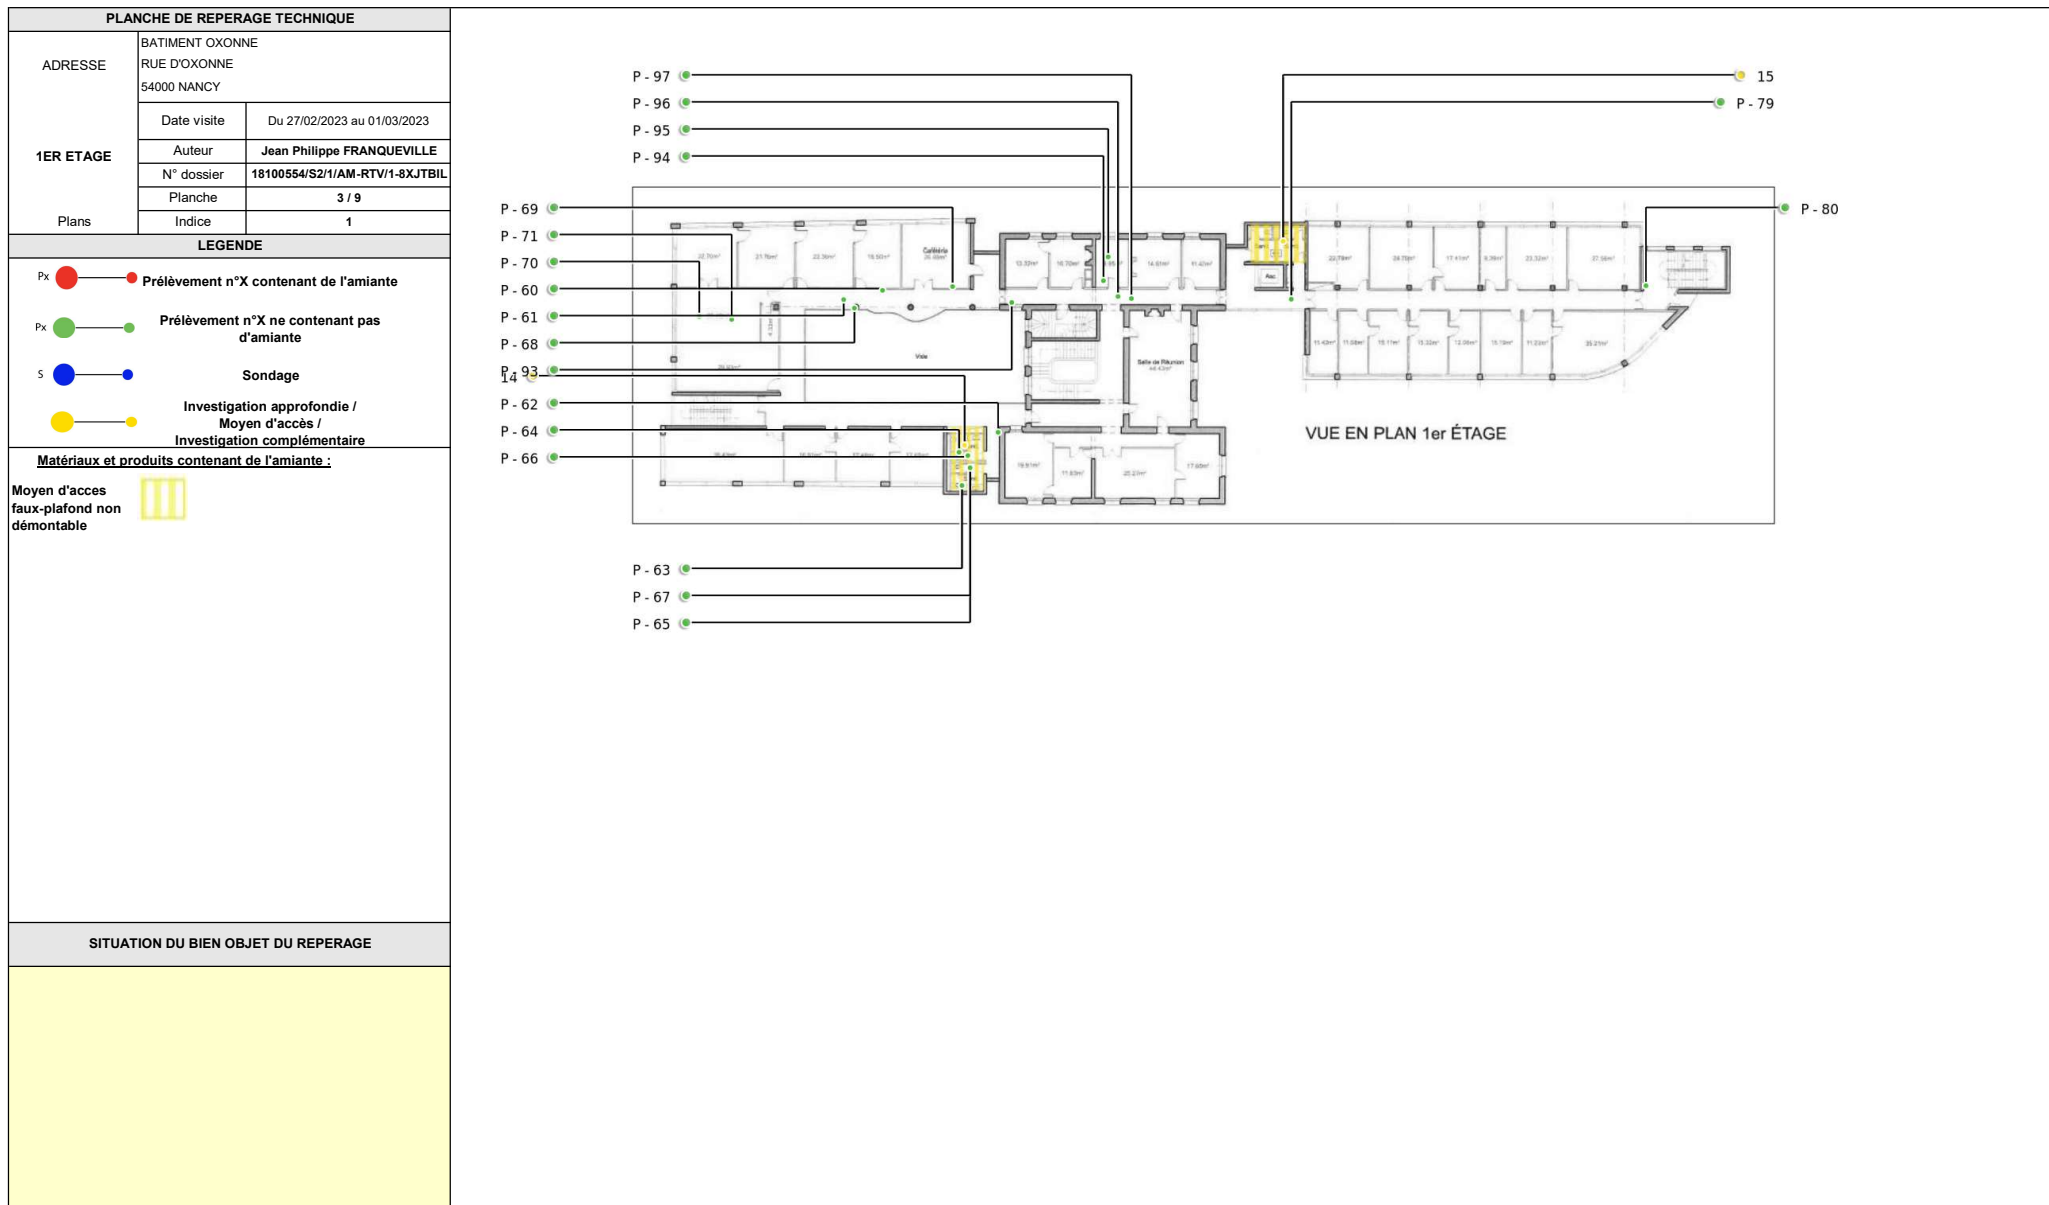


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
ADRESSE	BATIMENT OXONNE RUE D'OXONNE 54000 NANCY	
	Date visite	Du 27/02/2023 au 01/03/2023
2EME ETAGE	Auteur	Jean Philippe FRANQUEVILLE
	N° dossier	18100554/S2/1/AM-RTV/1-8XJTBIL
Plans	Planche	4 / 9
	Indice	1
LEGENDE		
Px		Prélèvement n°X contenant de l'amiante
Px		Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante
S		Sondage
		Investigation approfondie / Moyen d'accès / Investigation complémentaire
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		
Moyen d'accès faux-plafond non démontable		
SITUATION DU BIEN OBJET DU REPERAGE		

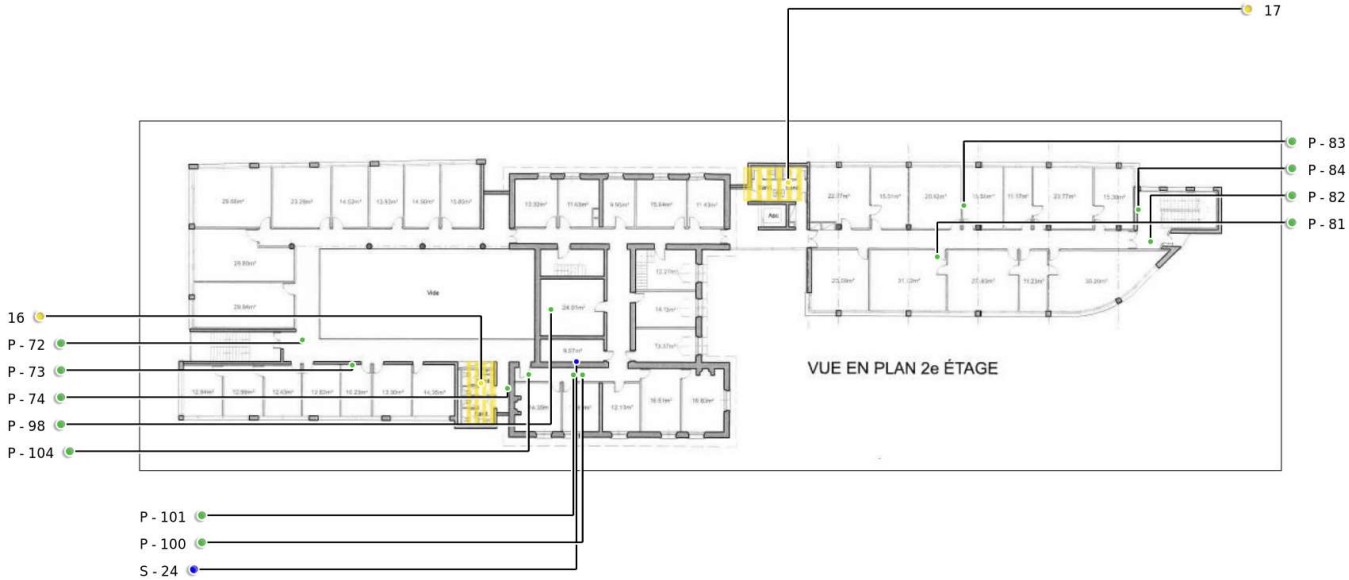


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

ADRESSE

BATIMENT OXONNE
RUE D'OXONNE
54000 NANCY

2EME ETAGE ->
ZONE B -> LOCAL
10

Date visite

Du 27/02/2023 au 01/03/2023

Auteur

Jean Philippe FRANQUEVILLE

N° dossier

18100554/S2/1/AM-RTV/1-8XJTBIL

Planche

5 / 9

Plans

Indice
1

LEGENDE

Px

Prélèvement n°X contenant de l'amiante

Px

Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante

S

Sondage

Investigation approfondie /
Moyen d'accès /
Investigation complémentaire

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

SITUATION DU BIEN OBJET DU REPERAGE



PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

ADRESSE

BATIMENT OXONNE
RUE D'OXONNE
54000 NANCY

2EME ETAGE ->
ZONE B -> LOCAL
13

Date visite

Du 27/02/2023 au 01/03/2023

Auteur

Jean Philippe FRANQUEVILLE

N° dossier

18100554/S2/1/AM-RTV/1-8XJTBIL

Planche

7 / 9

Plans

Indice
1

LEGENDE

Px

Prélèvement n°X contenant de l'amiante

Px

Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante

S

Sondage

Investigation approfondie /
Moyen d'accès /
Investigation complémentaire

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

SITUATION DU BIEN OBJET DU REPERAGE


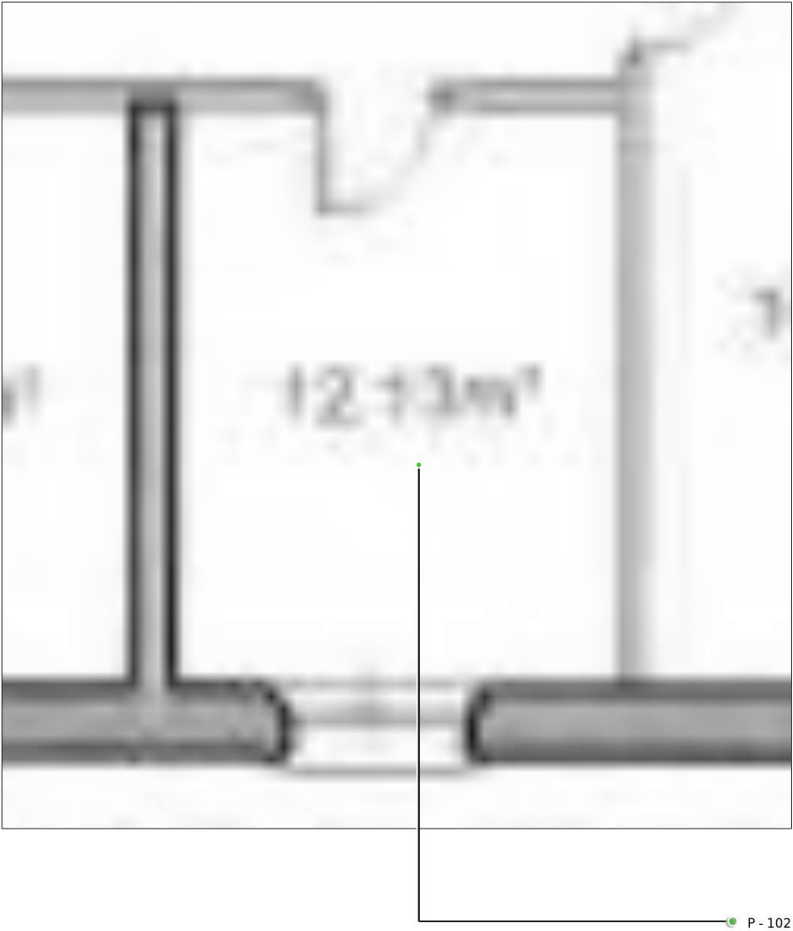


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
ADRESSE	BATIMENT OXONNE RUE D'OXONNE 54000 NANCY	
	Date visite	Du 27/02/2023 au 01/03/2023
FACADE	Auteur	Jean Philippe FRANQUEVILLE
	N° dossier	18100554/S2/1/AM-RTV/1-8XJTBIL
Plans	Planche	8 / 9
	Index	1
LEGENDE		
Px		Prélèvement n°X contenant de l'amiante
Px		Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante
S		Sondage
		Investigation approfondie / Moyen d'accès / Investigation complémentaire
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		
P105- Plaque toiture sur abri à l'extérieur en amiante ciment		
SITUATION DU BIEN OBJET DU REPERAGE		



PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
ADRESSE	BATIMENT OXONNE RUE D'OXONNE 54000 NANCY	
	Date visite	Du 27/02/2023 au 01/03/2023
TOITURE	Auteur	Jean Philippe FRANQUEVILLE
	N° dossier	18100554/S2/1/AM-RTV/1-8XJTBIL
Plans	Planche	9 / 9
	Indice	1
LEGENDE		
Px		Prélèvement n°X contenant de l'amiante
Px		Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante
S		Sondage
		Investigation approfondie / Moyen d'accès / Investigation complémentaire
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		
Moyen d'accès toiture		
SITUATION DU BIEN OBJET DU REPERAGE		

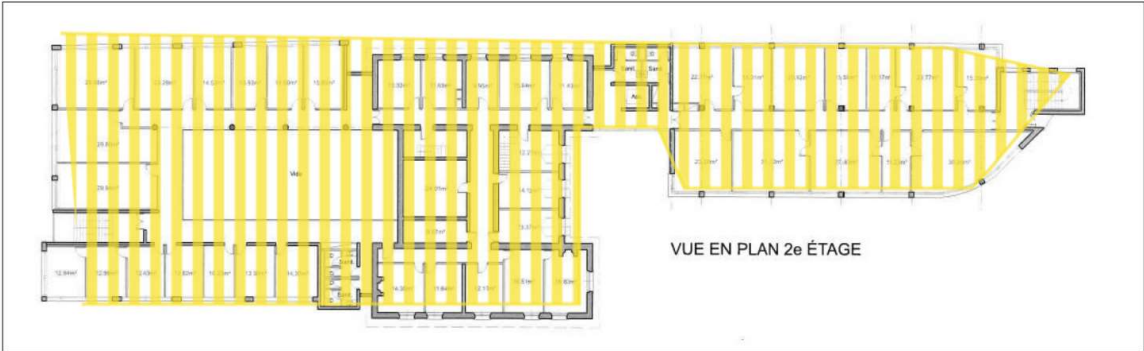

7.3. Reportage Photos

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 7 Prélèvement 12 Enveloppes de calorifuges

Localisation : SOUS SOL -> ZONE B -> CHAUFFERIE



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 8 Prélèvement 14 Flocages


Localisation : SOUS SOL -> ZONE B -> CHAUFFERIE



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 8 Prélèvement 15 Flocages


Localisation : SOUS SOL -> ZONE B -> CHAUFFERIE

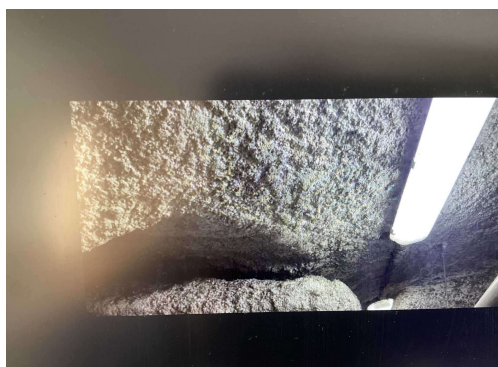

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 11 Prélèvement 20 Ragréages

Localisation : SOUS SOL -> ZONE B -> ESCALIER

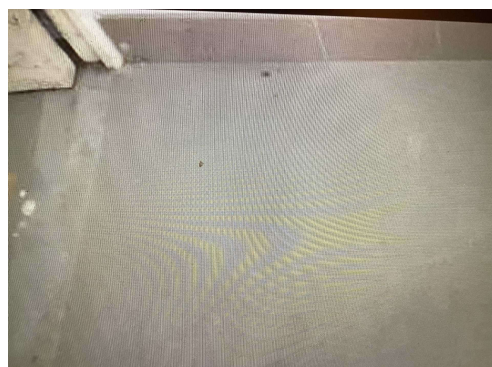

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante
ZPSO - 12 Prélèvement 22 Ragréages
Localisation : SOUS SOL -> ZONE B -> ESCALIER




Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante
ZPSO - 12 Prélèvement 23 Ragréages
Localisation : SOUS SOL -> ZONE B -> ESCALIER



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante
ZPSO - 13 Prélèvement 24 Ragréages
Localisation : SOUS SOL -> ZONE B -> ESCALIER




Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante
ZPSO - 13 Prélèvement 25 Ragréages
Localisation : SOUS SOL -> ZONE B -> ESCALIER

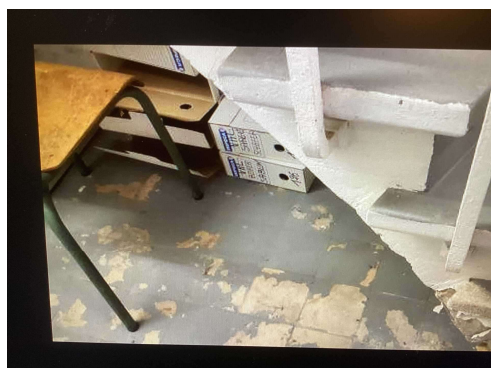

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante
ZPSO - 9 Prélèvement 17 Bandes calicot
Localisation : SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 1




Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante
ZPSO - 10 Prélèvement 18 Colles de plinthe
Localisation : SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 1

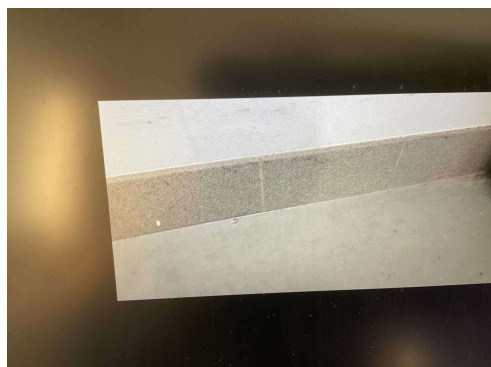

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 10 Prélèvement 19 Colles de plinthe


Localisation : SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 1

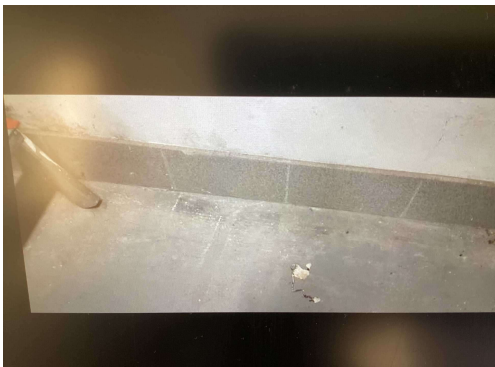

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 9 Prélèvement 16 Bandes calicot

Localisation : SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 2

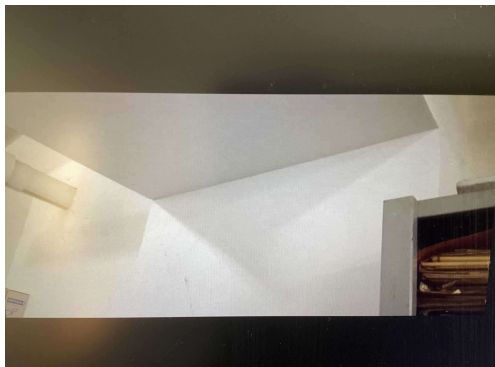

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 11 Prélèvement 21 Ragréages


Localisation : SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 2



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 2 Prélèvement 8 Enduits projetés

Localisation : SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 6

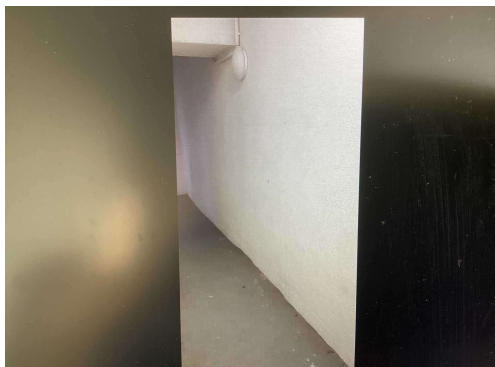

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 4 Prélèvement 4 Peintures de sol

Localisation : SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 7



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 5 Prélèvement 5 Colles de carrelage


Localisation : SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 7



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 6 Prélèvement 6 Enduits projetés

Localisation : SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 7

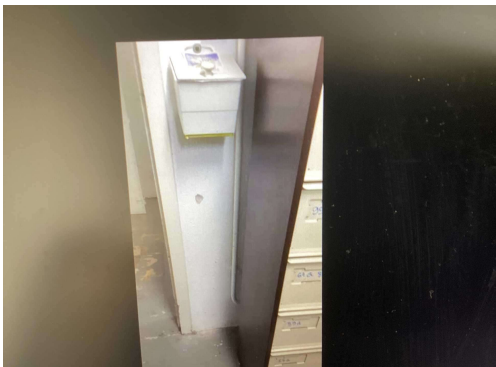

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 1 Prélèvement 1 Peintures de sol

Localisation : SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 9



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 3 Prélèvement 3 Enduits projetés

Localisation : SOUS SOL -> ZONE B -> ARCHIVES 9



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 4 Prélèvement 10 Peintures de sol


Localisation : SOUS SOL -> ZONE B -> CIRCULATION 2



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 5 Prélèvement 11 Colles de carrelage


Localisation : SOUS SOL -> ZONE B -> CIRCULATION 2

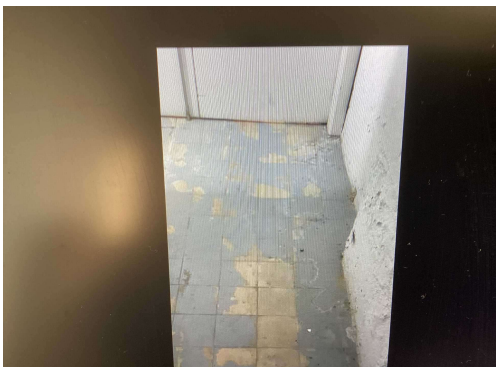

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 14 Prélèvement 26 Colles non bitumineuses


Localisation : SOUS SOL -> ZONE C -> CIRCULATION 1

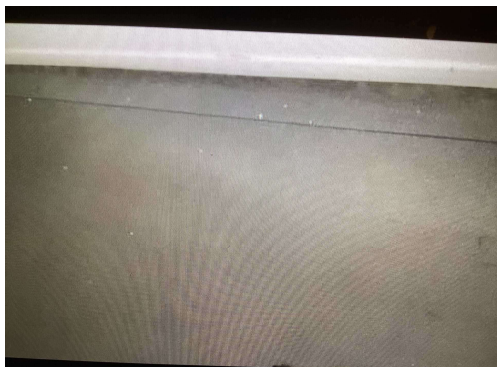

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 16 Prélèvement 30 Colles de faïence

Localisation : SOUS SOL -> ZONE C -> CIRCULATION 1

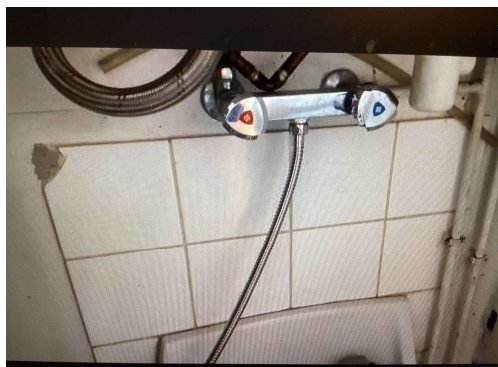

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 14 Prélèvement 27 Colles non bitumineuses


Localisation : SOUS SOL -> ZONE C -> CIRCULATION 2



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 22 Prélèvement 35 Bandes calicot


Localisation : SOUS SOL -> ZONE C -> CIRCULATION 2

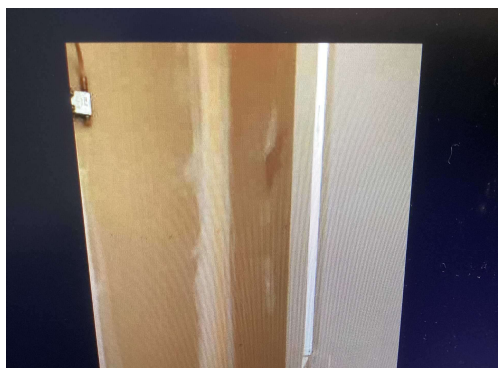

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 15 Prélèvement 28 Panneaux


Localisation : SOUS SOL -> ZONE C -> ASCENSEUR

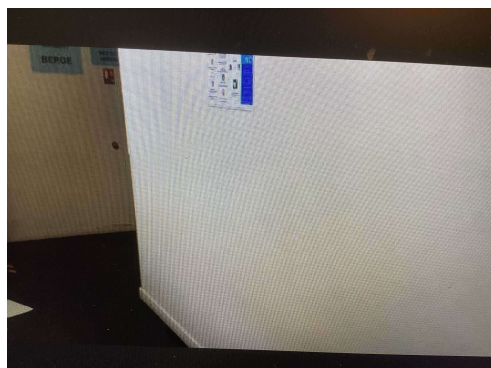

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 15 Prélèvement 29 Panneaux

Localisation : SOUS SOL -> ZONE C -> ASCENSEUR

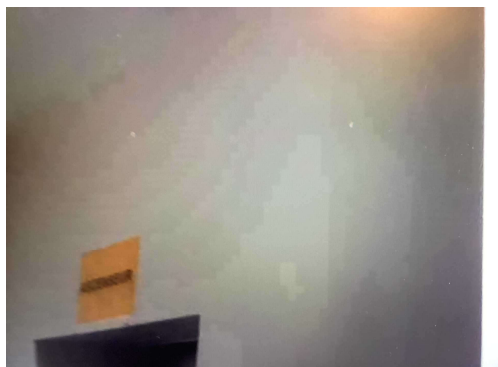

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 17 Prélèvement 31 Colles de carrelage

Localisation : SOUS SOL -> ZONE C -> SANITAIRE



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 18 Prélèvement 32 Colles de plinthe


Localisation : SOUS SOL -> ZONE C -> SANITAIRE



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 20 Prélèvement 34 Colles de faïence

Localisation : SOUS SOL -> ZONE C -> SANITAIRE

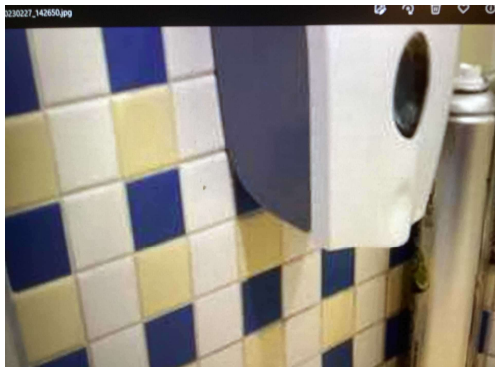

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 21 Prélèvement 111 Bandes calicot


Localisation : SOUS SOL -> ZONE C -> SANITAIRE



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 22 Prélèvement 37 Bandes calicot


Localisation : SOUS SOL -> ZONE C -> BUREAU 2

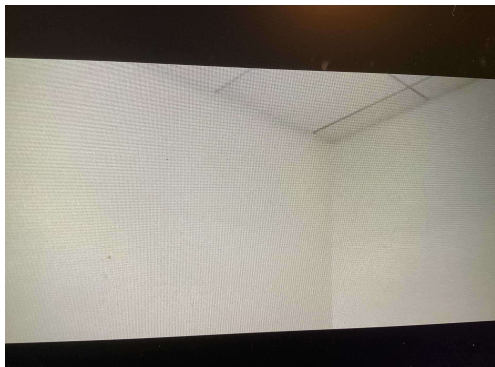

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 23 Prélèvement 38 Plaques


Localisation : SOUS SOL -> ZONE C -> BUREAU 3

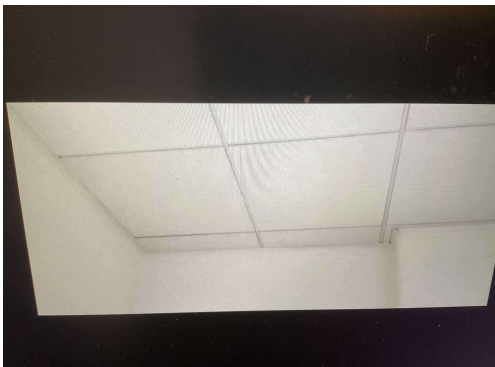

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 25 Prélèvement 41 Colles non bitumineuses


Localisation : SOUS SOL -> ZONE C -> BUREAU 4

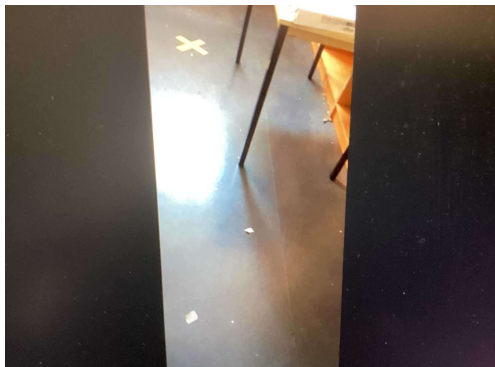

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 25 Prélèvement 42 Colles non bitumineuses


Localisation : SOUS SOL -> ZONE C -> BUREAU 12

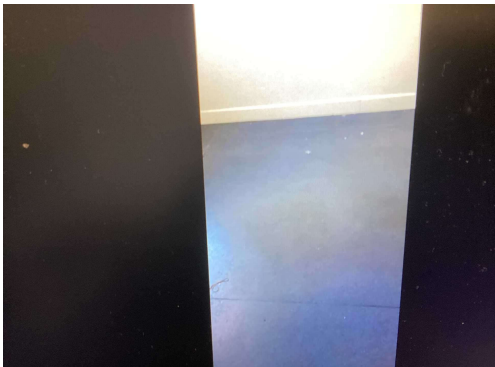

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 30 Prélèvement 52 Colles de faïence

Localisation : RDC -> ZONE A -> LOCAL 6

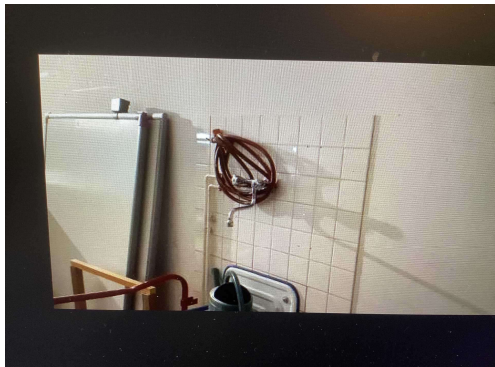

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 31 Prélèvement 53 Peintures de sol


Localisation : RDC -> ZONE A -> LOCAL 6



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 34 Prélèvement 56 Enduits projetés


Localisation : RDC -> ZONE A -> ESCALIER

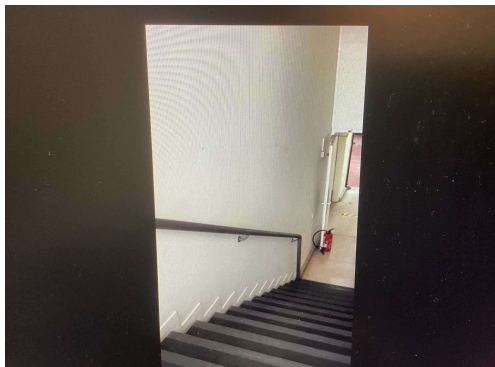

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 36 Prélèvement 58 Colles non bitumineuses

Localisation : RDC -> ZONE A -> ESCALIER

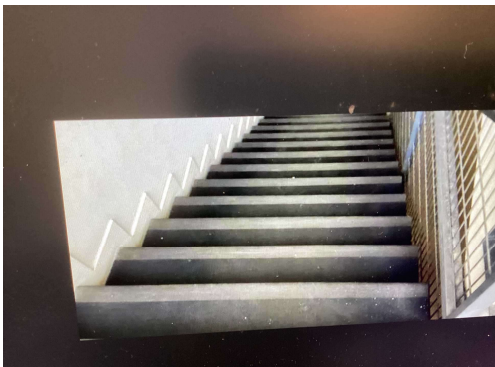

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 45 Prélèvement 85 Enduits lissés


Localisation : RDC -> ZONE B -> LOCAL 6



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 48 Prélèvement 89 Enduits lissés


Localisation : RDC -> ZONE B -> CIRCULATION

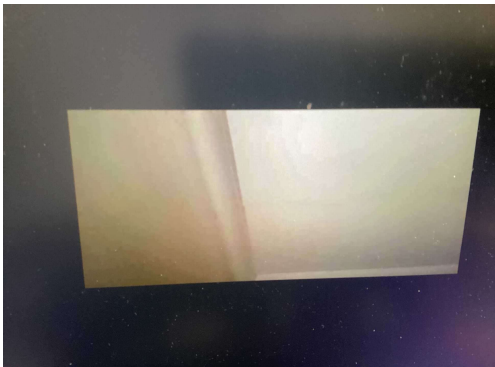

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 23 Prélèvement 36 Plaques


Localisation : RDC -> ZONE C -> CIRCULATION

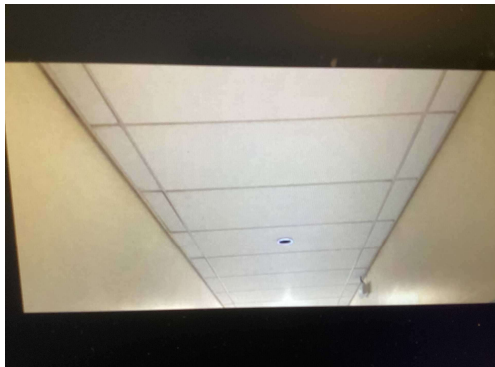

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 22 Prélèvement 75 Bandes calicot


Localisation : RDC -> ZONE C -> LOCAL 1

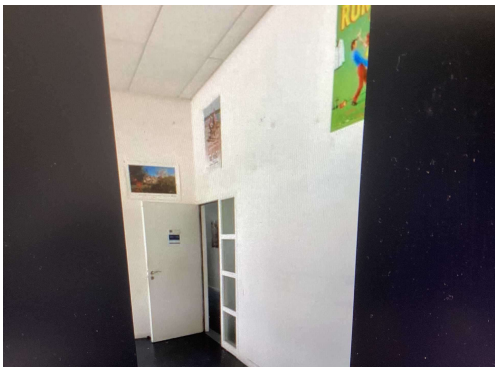

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 44 Prélèvement 76 Plaques


Localisation : RDC -> ZONE C -> LOCAL 1

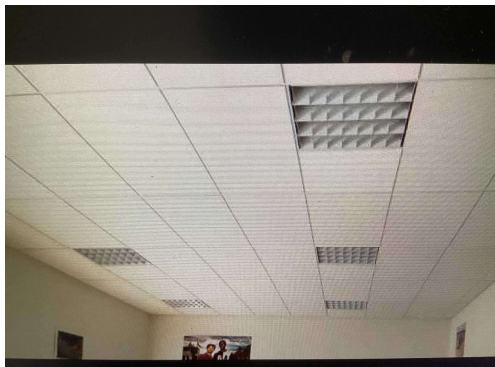

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 44 Prélèvement 77 Plaques


Localisation : RDC -> ZONE C -> LOCAL 2



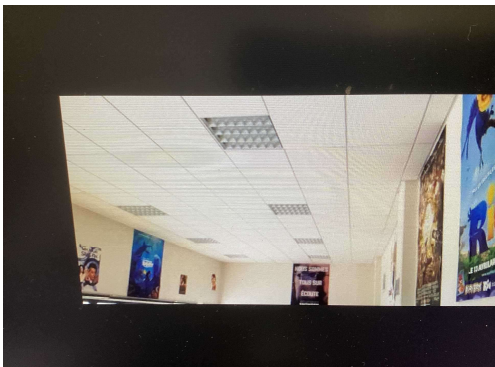


Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 25 Prélèvement 78 Colles non bitumineuses

Localisation : RDC -> ZONE C -> LOCAL 2

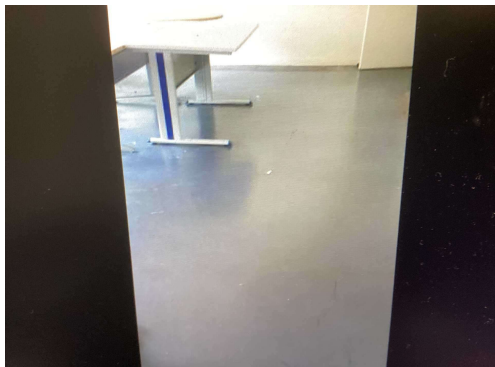


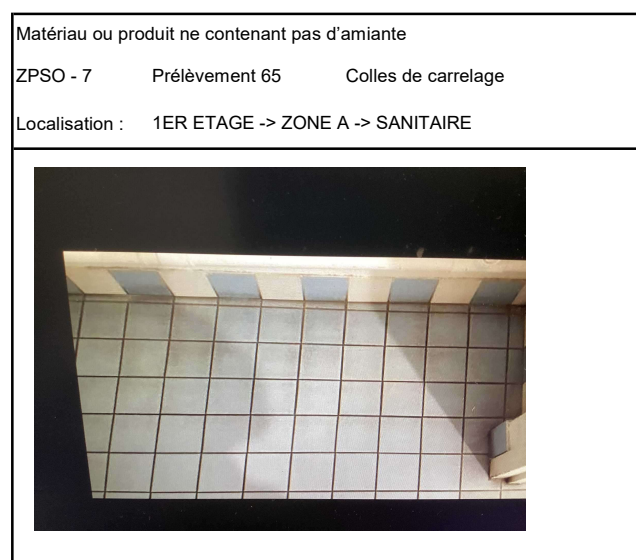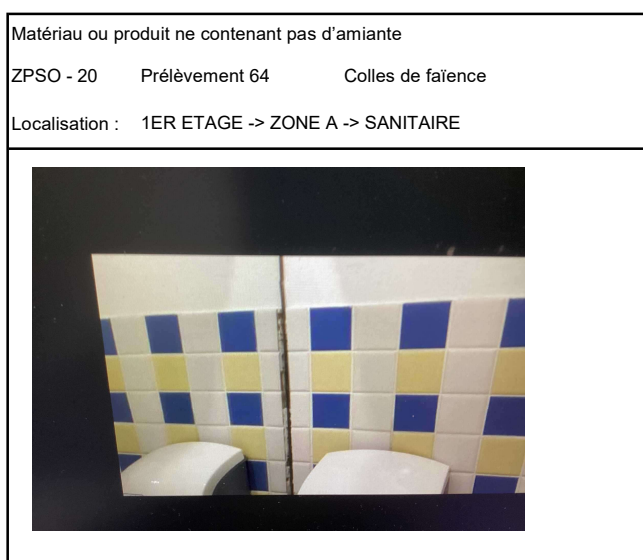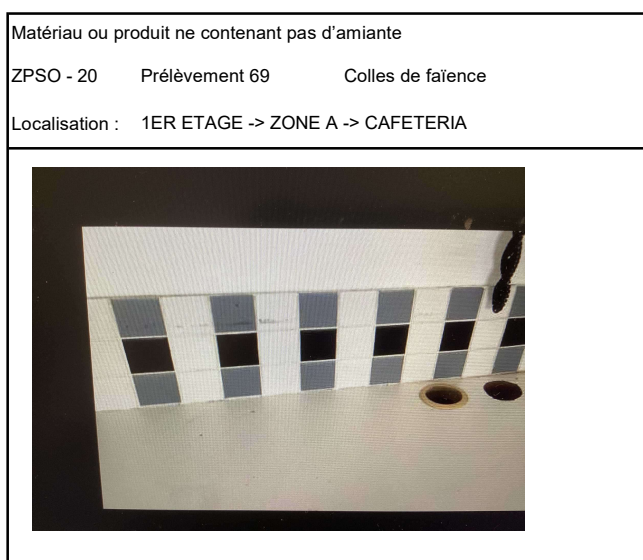

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 40 Prélèvement 66 Peintures décoratives


Localisation : 1ER ETAGE -> ZONE A -> SANITAIRE

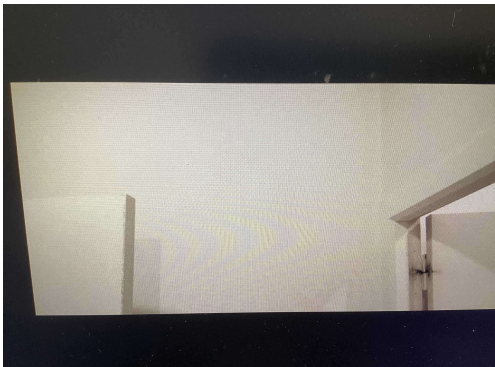

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 21 Prélèvement 67 Bandes calicot


Localisation : 1ER ETAGE -> ZONE A -> SANITAIRE

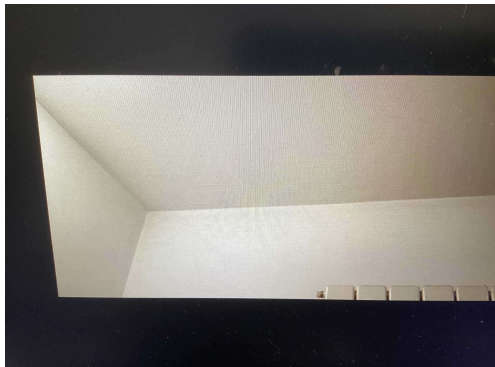

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 38 Prélèvement 61 Colles non bitumineuses


Localisation : 1ER ETAGE -> ZONE A -> CIRCULATION

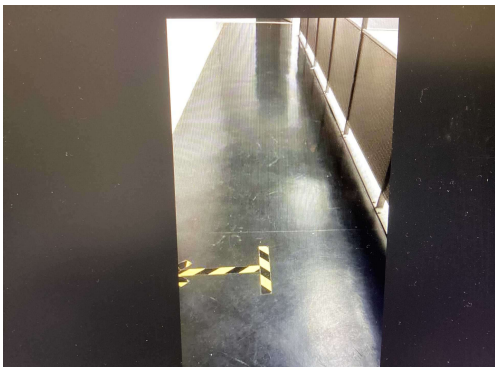

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 39 Prélèvement 62 Enduits projetés


Localisation : 1ER ETAGE -> ZONE A -> CIRCULATION

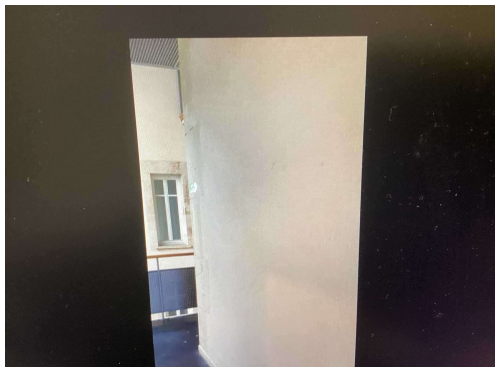

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 37 Prélèvement 68 Entourages de poteaux

Localisation : 1ER ETAGE -> ZONE A -> CIRCULATION

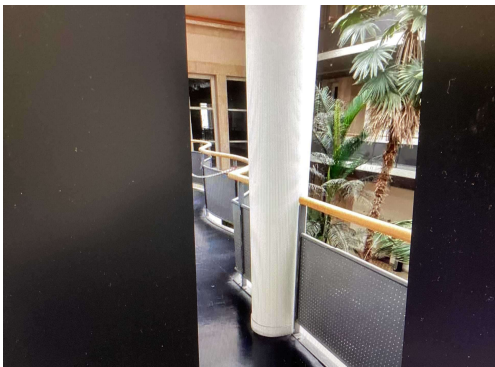

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 46 Prélèvement 95 Enduits projetés


Localisation : 1ER ETAGE -> ZONE B -> LOCAL 3



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 38 Prélèvement 93 Colles non bitumineuses


Localisation : 1ER ETAGE -> ZONE B -> CIRCULATION

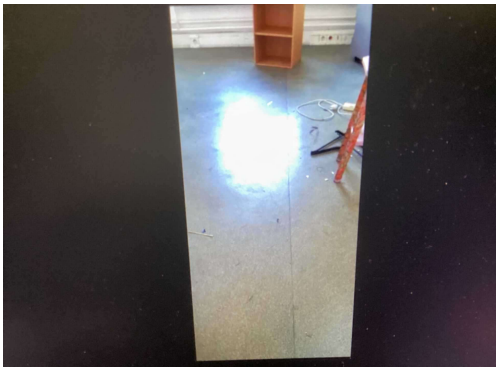

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 38 Prélèvement 93 Colles non bitumineuses


Localisation : 1ER ETAGE -> ZONE B -> CIRCULATION

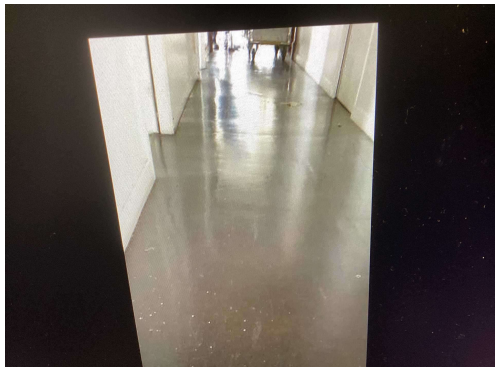

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 22 Prélèvement 96 Bandes calicot


Localisation : 1ER ETAGE -> ZONE B -> CIRCULATION

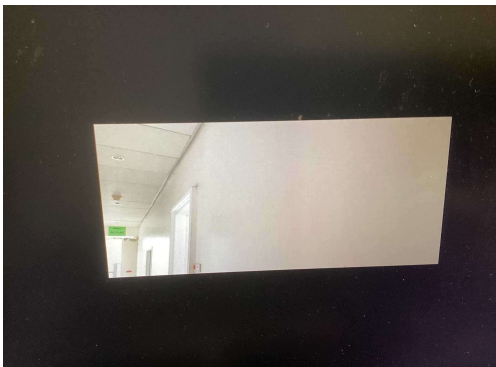

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 49 Prélèvement 97 Enduits lissés


Localisation : 1ER ETAGE -> ZONE B -> CIRCULATION

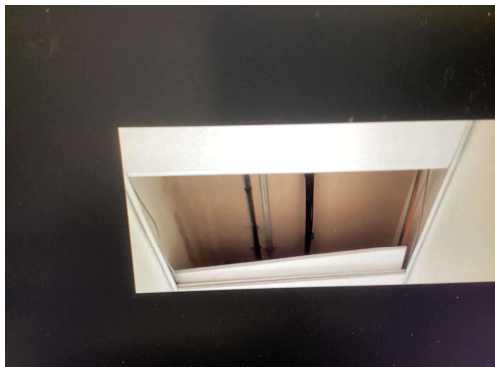

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 38 Prélèvement 79 Colles non bitumineuses


Localisation : 1ER ETAGE -> ZONE C -> CIRCULATION 1

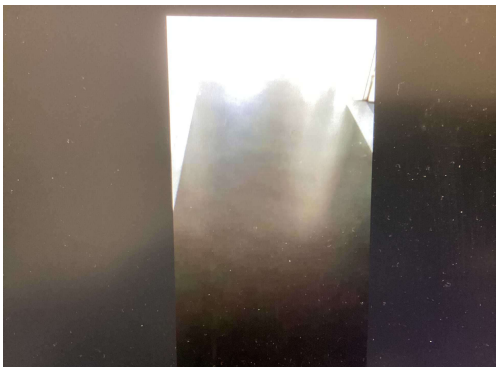

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 38 Prélèvement 72 Colles non bitumineuses


Localisation : 2EME ETAGE -> ZONE A -> CIRCULATION

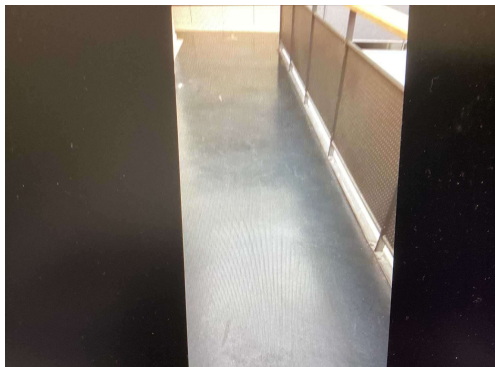

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 27 Prélèvement 73 Enduits projetés


Localisation : 2EME ETAGE -> ZONE A -> CIRCULATION

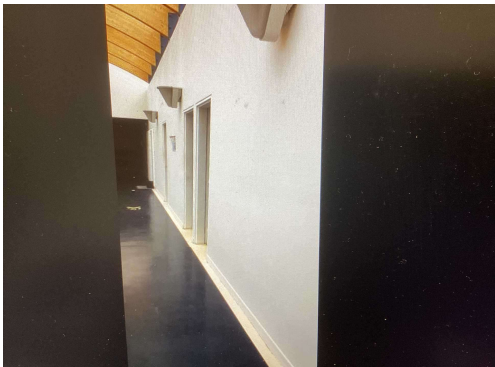

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 39 Prélèvement 74 Enduits projetés

Localisation : 2EME ETAGE -> ZONE A -> CIRCULATION

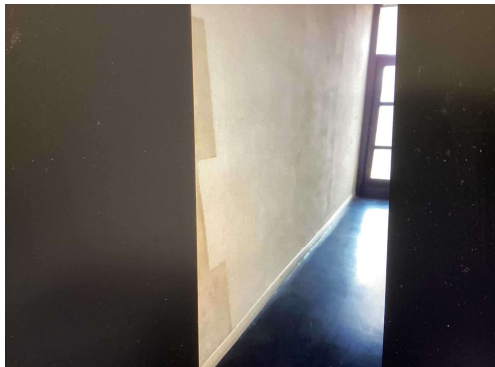

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 52 Prélèvement 98 Bandes calicot


Localisation : 2EME ETAGE -> ZONE B -> LOCAL 6



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 52 Prélèvement 99 Bandes calicot


Localisation : 2EME ETAGE -> ZONE B -> LOCAL 10

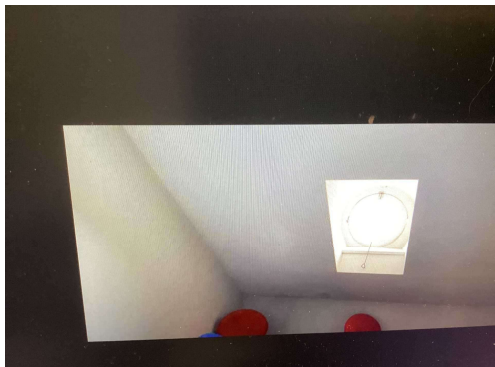

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 51 Prélèvement 103 Colles non bitumineuses


Localisation : 2EME ETAGE -> ZONE B -> LOCAL 12

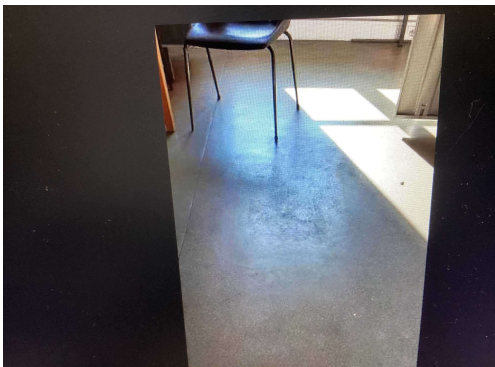

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 49 Prélèvement 102 Bandes calicot


Localisation : 2EME ETAGE -> ZONE B -> LOCAL 13

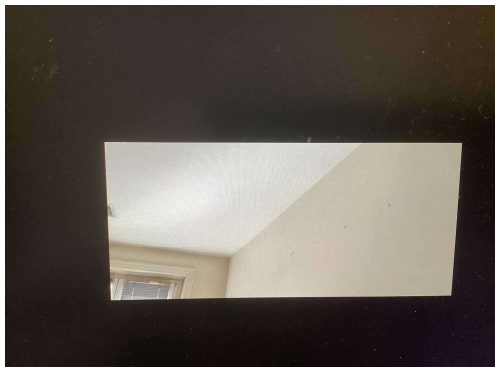

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 48 Prélèvement 100 Enduits lissés


Localisation : 2EME ETAGE -> ZONE B -> CIRCULATION

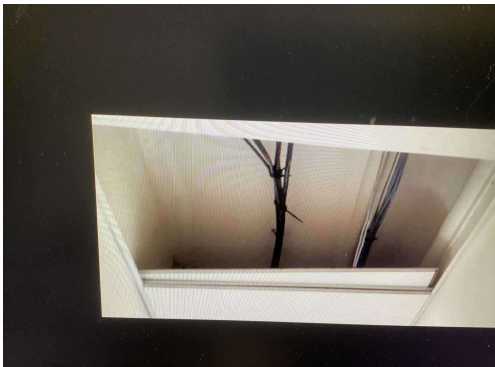

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 22 Prélèvement 101 Bandes calicot


Localisation : 2EME ETAGE -> ZONE B -> CIRCULATION

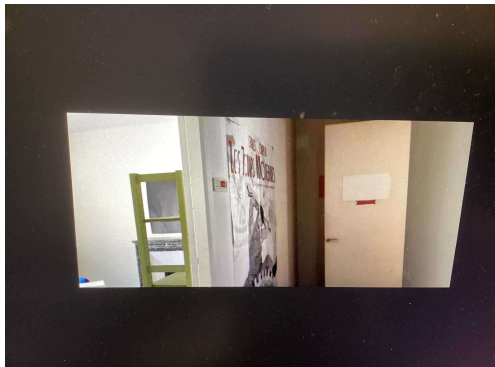

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 38 Prélèvement 104 Colles non bitumineuses

Localisation : 2EME ETAGE -> ZONE B -> CIRCULATION

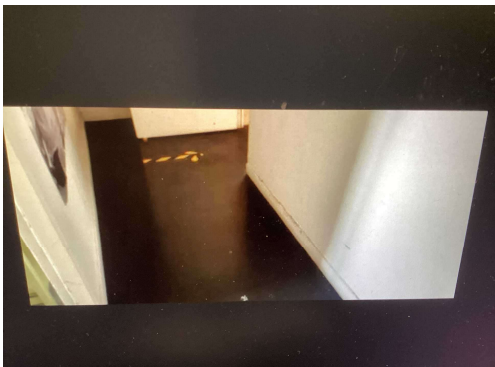

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 22 Prélèvement 83 Bandes calicot


Localisation : 2EME ETAGE -> ZONE C -> LOCAL 4



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 25 Prélèvement 81 Colles non bitumineuses

Localisation : 2EME ETAGE -> ZONE C -> LOCAL 9

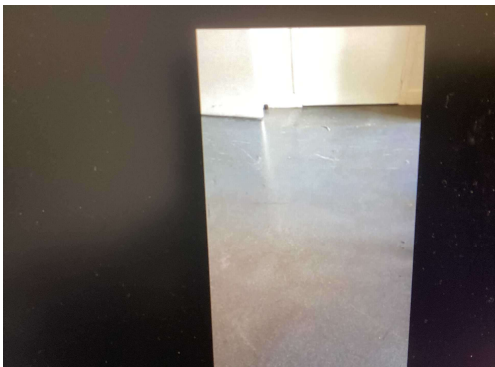

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 38 Prélèvement 82 Colles non bitumineuses


Localisation : 2EME ETAGE -> ZONE C -> ESCALIER



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 27 Prélèvement 84 Enduits lissés


Localisation : 2EME ETAGE -> ZONE C -> ESCALIER

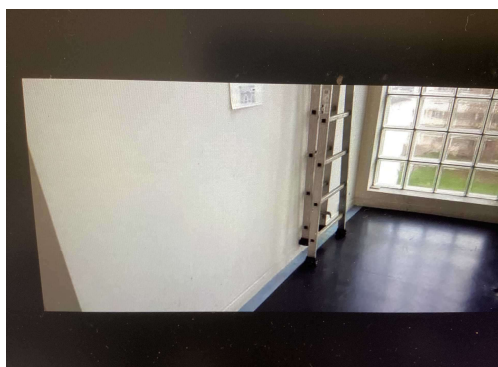

Matériau ou produit contenant de l'amiante

ZPSO - 53 Prélèvement 105 Plaques en fibres-ciment

Localisation : FACADE

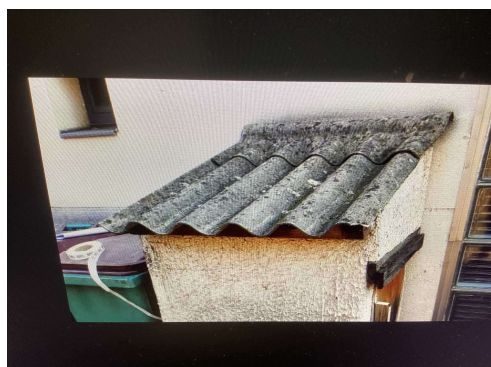

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 54 Prélèvement 106 Bardeaux bitumineux ("shingles")

Localisation : FACADE



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 55 Prélèvement 107 Crépis


Localisation : FACADE



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 56 Prélèvement 109 Crépis


Localisation : FACADE

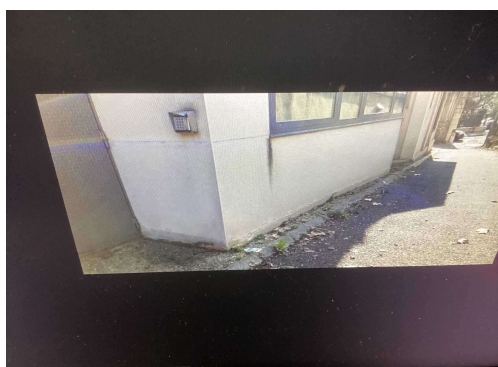

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 56 Prélèvement 110 Crépis

Localisation : FACADE

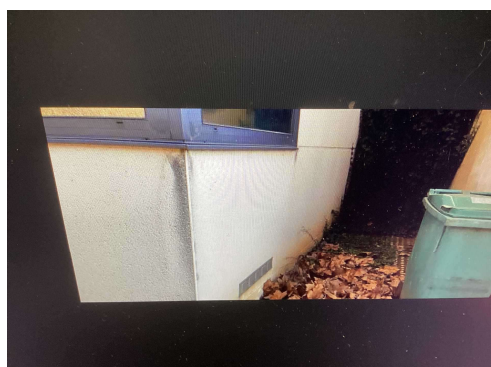

7.4. Attestation d'assurance



ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous, soussignés **MSIG Insurance Europe AG**, Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire – 75009 PARIS – certifions par la présente que la Société :

BUREAU VERITAS SERVICES France SAS
8 Cours du Triangle
92800 Puteaux

a souscrit auprès de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale :

Bureau Veritas Exploitation SAS
8 Cours du Triangle 92800 Puteaux

un contrat d'assurance de **RESPONSABILITE CIVILE** portant le numéro F210.16.0414.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la **RESPONSABILITE CIVILE** pouvant incomber à l'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de ses activités de diagnostic amiante tels que :

- Repérage amiante avant travaux et démolition,
- Assistance technique pour travaux de traitement de l'amiante,
- Repérage amiante pour constitution de DAPP et de DTA,
- Réalisation ou mise à jour de DAPP,
- Repérage amiante avant/après travaux ou démolition,
- Réalisation ou mise à jour du dossier amiante,
- Examen visuel après travaux de retrait et d'encapsulation,
- Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans l'air des immeubles bâtis,
- Prélèvement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension,
- Analyse d'échantillons prélevés par l'Assuré,
- Mesures d'exposition à l'amiante des travailleurs à leurs postes de travail,
- Vérification périodique de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante dans les bâtiments,
- Repérage amiante avant-vente,
- Repérage amiante avant travaux y compris de démolition sur installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité,
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments (décret 2011-610 du 31 mars 2011) y compris le réemploi des matériaux : concernant cette dernière mission il est précisé que les garanties s'appliquent y compris lorsque la mission porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets amiantés.

Mais également analyses et/ou prélèvements d'échantillons, missions de recherche d'amiante, conseil en performance énergétique et/ou toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil découlant des missions de diagnostics ci-dessus et y compris les estimations financières liées aux propositions de solutions techniques formulées par l'Assuré.

MONTANTS DE GARANTIES

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION :

Tous dommages confondus (dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non), par sinistre 1 000 000 EUR

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne



RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE PENDANT ET/OU APRES PRESTATION :

Tous dommages confondus (dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non), par année d'assurance 1 000 000 EUR

La présente attestation valable du 01/01/2023 à zéro heure au 31/12/2023 à minuit, est délivrée, sous réserve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie au-delà des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se réfère.

Paris, le 14 décembre 2022

MSIG Insurance Europe AG
03, rue de la Victoire - 75009 Paris
Tél : 01 40 67 12 34 - Fax : 01 40 67 12 34
RCS Paris 753143882 APE 6512Z

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tél: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

7.5. Certificat de compétence

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Jean Philippe FRANQUEVILLE
9 Boulevard du Premier Ram
10000 TROYES

Notre référence : AR-23-LE-018216-01

Numéro de dossier : 23A011395

Référence de dossier : 15100797887/18100554/S2/1/4_18100554/2/2

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 23A011395-001 - Référence *BV3LD3571 Réf. Prel : P - 1 SOUS SOL - ZONE B - ARCHIVES*
9/Revêtements de sol - (peinture/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

- N° 23A011395-002 - Référence *BV3LD3572 Réf. Prel : P - 2 SOUS SOL - ZONE B - ARCHIVES*
9/Cloisons "en dur" - (ciment/Clair), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

- N° 23A011395-003 - Référence *BV3LD3573 Réf. Prel : P - 3 SOUS SOL - ZONE B - ARCHIVES*
9/Plafonds - (ciment/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-004 - Référence *BV3LD3574 Réf. Prel : P - 4 SOUS SOL - ZONE B - ARCHIVES*
7/Revêtements de sol - (peinture/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

- N° 23A011395-005 - Référence *BV3LD3575 Réf. Prel : P - 5 SOUS SOL - ZONE B - ARCHIVES*
7/Revêtements de sol - (ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

- N° 23A011395-006 - Référence *BV3LD3576 Réf. Prel : P - 6 SOUS SOL - ZONE B - ARCHIVES*
7/Cloisons "en dur" - (ciment/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

- N° 23A011395-007 - Référence *BV3LD3577 Réf. Prel : P - 7 SOUS SOL - ZONE B - ARCHIVES*
1/Plafonds - (ciment/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-008 - Référence *BV3LD3578 Réf. Prel : P - 8 SOUS SOL - ZONE B - ARCHIVES*
6/Cloisons "en dur" - (ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-009 - Référence *BV3LD3579 Réf. Prel : P - 9 SOUS SOL - ZONE B - CIRCULATION*
3/Cloisons "en dur" - (ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-010 - Référence *BV3LD3580 Réf. Prel : P - 10 SOUS SOL - ZONE B - CIRCULATION*
2/Revêtements de sol - (peinture/), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-011 - Référence *BV3LD3581 Réf. Prel : P - 11 SOUS SOL - ZONE B - CIRCULATION*
2/Revêtements de sol - (ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-012 - Référence *BV3LD3582 Réf. Prel : P - 12 SOUS SOL - ZONE B -*
CHAUFFERIE/Conduits d'eau - (cotonneux/Clair), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-013 - Référence *BV3LD3583 Réf. Prel : P - 13 SOUS SOL - ZONE B -*
CHAUFFERIE/Conduits d'eau - (cotonneux/Clair), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-014 - Référence *BV3LD3584 Réf. Prel : P - 14 SOUS SOL - ZONE B -*
CHAUFFERIE/Plafonds - (cotonneux/Clair), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-015 - Référence *BV3LD3585 Réf. Prel : P - 15 SOUS SOL - ZONE B -*
CHAUFFERIE/Plafonds - (cotonneux/Clair), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-016 - Référence *BV3LD3586 Réf. Prel : P - 16 SOUS SOL - ZONE B - ARCHIVES*
2/Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - (bande/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-017 - Référence *BV3LD3587 Réf. Prel : P - 17 SOUS SOL - ZONE B - ARCHIVES 1/Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - (bande/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-018 - Référence *BV3LD3588 Réf. Prel : P - 18 SOUS SOL - ZONE B - ARCHIVES 1/Revêtements de cloisons - (ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-019 - Référence *BV3LD3589 Réf. Prel : P - 19 SOUS SOL - ZONE B - ARCHIVES 1/Revêtements de cloisons - (ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-020 - Référence *BV3LD3590 Réf. Prel : P - 20 SOUS SOL - ZONE B - ESCALIER/Revêtements de sol - (ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-021 - Référence *BV3LD3591 Réf. Prel : P - 21 SOUS SOL - ZONE B - ARCHIVES 2/Revêtements de sol - (ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-022 - Référence *BV3LD3592 Réf. Prel : P - 22 SOUS SOL - ZONE B - ESCALIER/Revêtements de sol - (ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-023 - Référence *BV3LD3593 Réf. Prel : P - 23 SOUS SOL - ZONE B - ESCALIER/Revêtements de sol - (ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-024 - Référence *BV3LD3594 Réf. Prel : P - 24 SOUS SOL - ZONE B - ESCALIER/Revêtements de sol - (ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-025 - Référence *BV3LD3595 Réf. Prel : P - 25 SOUS SOL - ZONE B - ESCALIER/Revêtements de sol - (ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-026 - Référence *BV3LD3596 Réf. Prel : P - 26 SOUS SOL - ZONE C - CIRCULATION 1/Revêtements de sol - (colle/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-027 - Référence *BV3LD3597 Réf. Prel : P - 27 SOUS SOL - ZONE C - CIRCULATION 2/Revêtements de sol - (colle/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-028 - Référence *BV3LD3598 Réf. Prel : P - 28 SOUS SOL - ZONE C - ASCENSEUR/Cloisons palières ascenseur - (ciment, plâtre/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-029 - Référence *BV3LD3599 Réf. Prel : P - 29 SOUS SOL - ZONE C - ASCENSEUR/Cloisons palières ascenseur - (ciment, plâtre/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-030 - Référence *BV3LD3600 Réf. Prel : P - 30 SOUS SOL - ZONE C - CIRCULATION 1/Revêtements de murs - (ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-031 - Référence *BV3LD3601 Réf. Prel : P - 31 SOUS SOL - ZONE C - SANITAIRE/Revêtements de sol - (ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-032 - Référence *BV3LD3602 Réf. Prel : P - 32 SOUS SOL - ZONE C - SANITAIRE/Revêtements de murs - (ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-033 - Référence *BV3LD3604 Réf. Prel : P - 34 SOUS SOL - ZONE C - SANITAIRE/Revêtements de murs - (ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-034 - Référence *BV3LD3603 Réf. Prel : P - 33 SOUS SOL - ZONE C - SANITAIRE/Murs - (ciment/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-035 - Référence *BV3LD3605 Réf. Prel : P - 111 SOUS SOL - ZONE C - SANITAIRE/Plafonds - (bande/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-036 - Référence *BV3LD3606 Réf. Prel : P - 35 SOUS SOL - ZONE C - CIRCULATION 2/Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - (bande/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-037 - Référence *BV3LD3607 Réf. Prel : P - 36 RDC - ZONE C - CIRCULATION/Faux plafonds - (carton fibreux/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-038 - Référence *BV3LD3608 Réf. Prel : P - 37 SOUS SOL - ZONE C - BUREAU 2/Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - (bande/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-039 - Référence *BV3LD3609 Réf. Prel : P - 38 SOUS SOL - ZONE C - BUREAU 3/Faux plafonds - (carton fibreux/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-040 - Référence *BV3LD3610 Réf. Prel : P - 39 SOUS SOL - ZONE C - BUREAU 1/Revêtements de sol - (peinture/Clair)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-041 - Référence *BV3LD3611 Réf. Prel : P - 40 SOUS SOL - ZONE C - BUREAU 2/Revêtements de sol - (peinture/Clair)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-042 - Référence *BV3LD3612 Réf. Prel : P - 41 SOUS SOL - ZONE C - BUREAU 4/Revêtements de sol - (colle/Clair)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-043 - Référence *BV3LD3613 Réf. Prel : P - 42 SOUS SOL - ZONE C - BUREAU 12/Revêtements de sol - (colle/Clair)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-044 - Référence *BV3LD3614 Réf. Prel : P - 43 RDC - ZONE A - LOCAL 3/Revêtements de sol - (colle/Clair)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-045 - Référence BV3LD3615 Réf. Prel : P - 44 RDC - ZONE A - LOCAL 2/Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - (bande/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-046 - Référence BV3LD3616 Réf. Prel : P - 45 RDC - ZONE A - LOCAL 3/Revêtements de sol - (colle/Clair), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-047 - Référence BV3LD3617 Réf. Prel : P - 46 RDC - ZONE A - PATIO/Cloisons "en dur" - (ciment, plâtre/Blanc, Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-048 - Référence BV3LD3618 Réf. Prel : P - 47 RDC - ZONE A - LOCAL 1/Revêtements de murs - (ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-049 - Référence BV3LD3619 Réf. Prel : P - 48 RDC - ZONE A - LOCAL 1/Revêtements de murs - (ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-050 - Référence BV3LD3621 Réf. Prel : P - 49 RDC - ZONE A - LOCAL 1/Revêtements de sol - (ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-051 - Référence BV3LD3622 Réf. Prel : P - 50 RDC - ZONE A - LOCAL 1/Revêtements de sol - (ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-052 - Référence BV3LD3620 Réf. Prel : P - 51 RDC - ZONE A - LOCAL 1/Revêtements de murs - (ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-053 - Référence BV3LD3623 Réf. Prel : P - 52 RDC - ZONE A - LOCAL 6/Revêtements de murs - (ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-054 - Référence BV3LD3624 Réf. Prel : P - 53 RDC - ZONE A - LOCAL 6/Revêtements de sol - (peinture/Jaune), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-055 - Référence BV3LD3625 Réf. Prel : P - 54 RDC - ZONE A - ATELIER MAINTENANCE/Revêtements de sol - (ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-056 - Référence *BV3LD3626 Réf. Prel : P - 55 RDC - ZONE A - ESCALIER/Cloisons maçonnées - (ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-057 - Référence *BV3LD3627 Réf. Prel : P - 56 RDC - ZONE A - ESCALIER/Cloisons "en dur" - (ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-058 - Référence *BV3LD3628 Réf. Prel : P - 57 RDC - ZONE A - ESCALIER/Plafonds - (ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-059 - Référence *BV3LD3629 Réf. Prel : P - 58 RDC - ZONE A - ESCALIER/Revêtements de sol - (colle/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-060 - Référence *BV3LD3630 Réf. Prel : P - 59 RDC - ZONE A - PATIO/Poteaux - (ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-061 - Référence *BV3LD3631 Réf. Prel : P - 60 1ER ETAGE - ZONE A - CIRCULATION/Cloisons "en dur" - (ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-062 - Référence *BV3LD3632 Réf. Prel : P - 61 1ER ETAGE - ZONE A - CIRCULATION/Revêtements de sol - (colle/Clair)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-063 - Référence *BV3LD3633 Réf. Prel : P - 62 1ER ETAGE - ZONE A - CIRCULATION/Cloisons "en dur" - (enduit/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-064 - Référence *BV3LD3634 Réf. Prel : P - 63 1ER ETAGE - ZONE A - SANITAIRE/Revêtements de murs - (ciment/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-065 - Référence *BV3LD3635 Réf. Prel : P - 64 1ER ETAGE - ZONE A - SANITAIRE/Revêtements de murs - (ciment/Clair)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-066 - Référence *BV3LD3636 Réf. Prel : P - 65 1ER ETAGE - ZONE A - SANITAIRE/Revêtements de sol - (ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-067 - Référence *BV3LD3637 Réf. Prel : P - 66 1ER ETAGE - ZONE A - SANITAIRE/Revêtements de murs - (peinture/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-068 - Référence *BV3LD3638 Réf. Prel : P - 67 1ER ETAGE - ZONE A - SANITAIRE/Plafonds - (bande/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-069 - Référence *BV3LD3639 Réf. Prel : P - 68 1ER ETAGE - ZONE A - CIRCULATION/Poteaux - (ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-070 - Référence *BV3LD3640 Réf. Prel : P - 69 1ER ETAGE - ZONE A - CAFETERIA/Revêtements de murs - (ciment/Clair)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-071 - Référence *BV3LD3641 Réf. Prel : P - 70 1ER ETAGE - ZONE A - LOCAL 5/Revêtements de sol - (cassant/Clair)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-072 - Référence *BV3LD3642 Réf. Prel : P - 71 1ER ETAGE - ZONE A - LOCAL 5/Revêtements de sol - (colle/Marron)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-073 - Référence *BV3LD3643 Réf. Prel : P - 72 2EME ETAGE - ZONE A - CIRCULATION/Revêtements de sol - (colle/Clair)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-074 - Référence *BV3LD3644 Réf. Prel : P - 73 2EME ETAGE - ZONE A - CIRCULATION/Cloisons "en dur" - (ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-075 - Référence BV3LD3645 Réf. Prel : P - 74 2EME ETAGE - ZONE A - CIRCULATION/Cloisons "en dur" - (enduit/Jaune), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-076 - Référence BV3LD3646 Réf. Prel : P - 75 RDC - ZONE C - LOCAL 1/Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - (bande/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-077 - Référence BV3LD3647 Réf. Prel : P - 76 RDC - ZONE C - LOCAL 1/Faux plafonds - (carton fibreux/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-078 - Référence BV3LD3648 Réf. Prel : P - 77 RDC - ZONE C - LOCAL 2/Faux plafonds - (carton fibreux/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-079 - Référence BV3LD3649 Réf. Prel : P - 78 RDC - ZONE C - LOCAL 2/Revêtements de sol - (colle/Clair), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-080 - Référence BV3LD3650 Réf. Prel : P - 79 1ER ETAGE - ZONE C - CIRCULATION 1/Revêtements de sol - (colle/Clair), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-081 - Référence BV3LD3651 Réf. Prel : P - 80 1ER ETAGE - ZONE C - ESCALIER/Cloisons "en dur" - (ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-082 - Référence BV3LD3652 Réf. Prel : P - 81 2EME ETAGE - ZONE C - LOCAL 9/Revêtements de sol - (colle/Clair), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-083 - Référence BV3LD3653 Réf. Prel : P - 82 2EME ETAGE - ZONE C - ESCALIER/Revêtements de sol - (colle/Clair), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-084 - Référence BV3LD3654 Réf. Prel : P - 83 2EME ETAGE - ZONE C - LOCAL 4/Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - (bande/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-085 - Référence *BV3LD3655 Réf. Prel : P - 84 2EME ETAGE - ZONE C - ESCALIER/Cloisons maçonnées - (ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-086 - Référence *BV3LD3656 Réf. Prel : P - 85 RDC - ZONE B - LOCAL 6/Plafonds - (plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-087 - Référence *BV3LD3657 Réf. Prel : P - 86 RDC - ZONE B - LOCAL 6/Cloisons "en dur" - (plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-088 - Référence *BV3LD3658 Réf. Prel : P - 87 RDC - ZONE B - LOCAL 7/Revêtements de sol - (colle/Clair)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-089 - Référence *BV3LD3659 Réf. Prel : P - 88 RDC - ZONE B - LOCAL 3/Cloisons "en dur" - (plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-090 - Référence *BV3LD3660 Réf. Prel : P - 89 RDC - ZONE B - CIRCULATION/Plafonds - (plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-091 - Référence *BV3LD3661 Réf. Prel : P - 90 RDC - ZONE B - LOCAL 2/Plafonds - (bande/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-092 - Référence *BV3LD3662 Réf. Prel : P - 91 RDC - ZONE B - SALLE DE REUNION 1/Revêtements de sol - (colle/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-093 - Référence *BV3LD3663 Réf. Prel : P - 92 RDC - ZONE B - LOCAL 1/Revêtements de sol - (colle/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-094 - Référence *BV3LD3665 Réf. Prel : P - 93 1ER ETAGE - ZONE B - CIRCULATION/Revêtements de sol - (colle/Clair)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-095 - Référence *BV3LD3666 Réf. Prel : P - 94 1ER ETAGE - ZONE B - LOCAL 3/Revêtements de sol - (colle/Clair)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-096 - Référence *BV3LD3667 Réf. Prel : P - 95 1ER ETAGE - ZONE B - LOCAL 3/Cloisons "en dur" - (plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-097 - Référence *BV3LD3668 Réf. Prel : P - 96 1ER ETAGE - ZONE B - CIRCULATION/Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - (bande/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-098 - Référence *BV3LD3669 Réf. Prel : P - 97 1ER ETAGE - ZONE B - CIRCULATION/Plafonds - (plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-099 - Référence *BV3LD3670 Réf. Prel : P - 98 2EME ETAGE - ZONE B - LOCAL 6/Plafonds - (bande/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-100 - Référence *BV3LD3671 Réf. Prel : P - 99 2EME ETAGE - ZONE B - LOCAL 10/Plafonds - (bande/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-101 - Référence *BV3LD3672 Réf. Prel : P - 100 2EME ETAGE - ZONE B - CIRCULATION/Plafonds - (plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-102 - Référence *BV3LD3673 Réf. Prel : P - 101 2EME ETAGE - ZONE B - CIRCULATION/Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - (bande/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-103 - Référence *BV3LD3674 Réf. Prel : P - 102 2EME ETAGE - ZONE B - LOCAL 13/Plafonds - (bande/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-104 - Référence *BV3LD3675 Réf. Prel : P - 103 2EME ETAGE - ZONE B - LOCAL 12/Revêtements de sol - (colle/Clair)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-105 - Référence *BV3LD3676 Réf. Prel : P - 104 2EME ETAGE - ZONE B - CIRCULATION/Revêtements de sol - (colle/Clair)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-106 - Référence *BV3LD3677 Réf. Prel : P - 105 FACADE/Plaques ondulées - (amiante-ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-107 - Référence *BV3LD3678 Réf. Prel : P - 106 FACADE/Bardeaux bitumineux - (bitumineux/Foncé, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-108 - Référence *BV3LD3679 Réf. Prel : P - 107 FACADE/Façades lourdes - (ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-109 - Référence *BV3LD3680 Réf. Prel : P - 108 FACADE/Façades lourdes - (ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-110 - Référence *BV3LD3681 Réf. Prel : P - 109 FACADE/Façades lourdes - (ciment/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A011395-111 - Référence *BV3LD3682 Réf. Prel : P - 110 FACADE/Façades lourdes - (ciment/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT EST SAS
REFERANT ST LABO**
20 rue du Kochersberg - CS 50047
67701 SAVERNE CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-013773-01 Date d'émission de rapport : 14/03/2023 19:15 Page1/34
Référence laboratoire N° : 23RI012780 Référence de suivi du dossier N° : 23A011395
Reçu au laboratoire le : 13/03/2023 Date de réception : 10/03/2023
Date d'analyse : 13/03/2023
Référence dossier Client:23A011395 - 15100797887/18100554/S2/1/4_18100554/2/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	23A011395-001 - BV3LD3571 Réf. Prel : P - 1 SOUS SOL - ZONE B - ARCHIVES 9/Revêtements de sol - (peinture/Gris)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET /C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	23A011395-002 - BV3LD3572 Réf. Prel : P - 2 SOUS SOL - ZONE B - ARCHIVES 9/Cloisons "en dur" - (ciment/Clair)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) en traces	MET /C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	23A011395-003 - BV3LD3573 Réf. Prel : P - 3 SOUS SOL - ZONE B - ARCHIVES 9/Plafonds - (ciment/Blanc)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET /C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	23A011395-004 - BV3LD3574 Réf. Prel : P - 4 SOUS SOL - ZONE B - ARCHIVES 7/Revêtements de sol - (peinture/Gris)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET /C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-013773-01

Date d'émission de rapport : 14/03/2023 19:15

Page2/34

Référence laboratoire N° : 23RI012780

Référence de suivi du dossier N° : 23A011395

Reçu au laboratoire le : 13/03/2023

Date de réception : 10/03/2023

Date d'analyse : 13/03/2023

Référence dossier Client:23A011395 - 15100797887/18100554/S2/1/4_18100554/2/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	23A011395-005 - BV3LD3575 Réf. Prel : P - 5 SOUS SOL - ZONE B - ARCHIVES 7/Revêtements de sol - (ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	23A011395-006 - BV3LD3576 Réf. Prel : P - 6 SOUS SOL - ZONE B - ARCHIVES 7/Cloisons "en dur" - (ciment/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	23A011395-007 - BV3LD3577 Réf. Prel : P - 7 SOUS SOL - ZONE B - ARCHIVES 1/Plafonds - (ciment/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	23A011395-008 - BV3LD3578 Réf. Prel : P - 8 SOUS SOL - ZONE B - ARCHIVES 6/Cloisons "en dur" - (ciment/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	23A011395-009 - BV3LD3579 Réf. Prel : P - 9 SOUS SOL - ZONE B - CIRCULATION 3/Cloisons "en dur" - (ciment/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 34 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-013773-01

Date d'émission de rapport : 14/03/2023 19:15

Page3/34

Référence laboratoire N° : 23RI012780

Référence de suivi du dossier N° : 23A011395

Reçu au laboratoire le : 13/03/2023

Date de réception : 10/03/2023

Date d'analyse : 13/03/2023

Référence dossier Client:23A011395 - 15100797887/18100554/S2/1/4_18100554/2/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010	23A011395-010 - BV3LD3580 Réf. Prel : P - 10 SOUS SOL - ZONE B - CIRCULATION 2/Revêtements de sol - (peinture/)	Matériau de type peinture (gris)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	23A011395-011 - BV3LD3581 Réf. Prel : P - 11 SOUS SOL - ZONE B - CIRCULATION 2/Revêtements de sol - (ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	23A011395-012 - BV3LD3582 Réf. Prel : P - 12 SOUS SOL - ZONE B - CHAUFFERIE/Conduits d'eau - (cotonneux/Clair)	Matériau friable fibreux de type flocage (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau friable fibreux de type flocage (blanc)	MOLP / B7HP	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
013	23A011395-013 - BV3LD3583 Réf. Prel : P - 13 SOUS SOL - ZONE B - CHAUFFERIE/Conduits d'eau - (cotonneux/Clair)	Matériau friable fibreux de type flocage (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau friable fibreux de type flocage (blanc)	MOLP / B7HP	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-013773-01

Date d'émission de rapport : 14/03/2023 19:15

Page4/34

Référence laboratoire N° : 23RI012780

Référence de suivi du dossier N° : 23A011395

Reçu au laboratoire le : 13/03/2023

Date de réception : 10/03/2023

Date d'analyse : 13/03/2023

Référence dossier Client:23A011395 - 15100797887/18100554/S2/1/4_18100554/2/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014	23A011395-014 - BV3LD3584 Réf. Prel : P - 14 SOUS SOL - ZONE B - CHAUFFERIE/Plafonds - (cotonneux/Clair)	Matériau friable fibreux de type flocage (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau friable fibreux de type flocage (blanc)	MOLP / B7HP	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
015	23A011395-015 - BV3LD3585 Réf. Prel : P - 15 SOUS SOL - ZONE B - CHAUFFERIE/Plafonds - (cotonneux/Clair)	Matériau friable fibreux de type flocage (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau friable fibreux de type flocage (blanc)	MOLP / B7HP	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
016	23A011395-016 - BV3LD3586 Réf. Prel : P - 16 SOUS SOL - ZONE B - ARCHIVES 2/Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - (bande/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / B7HP	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / B7HP	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 34 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-013773-01

Date d'émission de rapport : 14/03/2023 19:15

Page 5/34

Référence laboratoire N° : 23RI012780

Référence de suivi du dossier N° : 23A011395

Reçu au laboratoire le : 13/03/2023

Date de réception : 10/03/2023

Date d'analyse : 13/03/2023

Référence dossier Client: 23A011395 - 15100797887/18100554/S2/1/4_18100554/2/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
017	23A011395-017 - BV3LD3587 Réf. Prel : P - 17 SOUS SOL - ZONE B - ARCHIVES 1/Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - (bande/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / B7HP	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
018	23A011395-018 - BV3LD3588 Réf. Prel : P - 18 SOUS SOL - ZONE B - ARCHIVES 1/Revêtements de cloisons - (ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	23A011395-019 - BV3LD3589 Réf. Prel : P - 19 SOUS SOL - ZONE B - ARCHIVES 1/Revêtements de cloisons - (ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 34 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-013773-01

Date d'émission de rapport : 14/03/2023 19:15

Page 6/34

Référence laboratoire N° : 23RI012780

Référence de suivi du dossier N° : 23A011395

Reçu au laboratoire le : 13/03/2023

Date de réception : 10/03/2023

Date d'analyse : 13/03/2023

Référence dossier Client: 23A011395 - 15100797887/18100554/S2/1/4_18100554/2/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020	23A011395-020 - BV3LD3590 Réf. Prel : P - 20 SOUS SOL - ZONE B - ESCALIER/Revêtements de sol - (ciment/Gris)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	23A011395-021 - BV3LD3591 Réf. Prel : P - 21 SOUS SOL - ZONE B - ARCHIVES 2/Revêtements de sol - (ciment/Gris)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	23A011395-022 - BV3LD3592 Réf. Prel : P - 22 SOUS SOL - ZONE B - ESCALIER/Revêtements de sol - (ciment/Gris)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	23A011395-023 - BV3LD3593 Réf. Prel : P - 23 SOUS SOL - ZONE B - ESCALIER/Revêtements de sol - (ciment/Gris)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	23A011395-024 - BV3LD3594 Réf. Prel : P - 24 SOUS SOL - ZONE B - ESCALIER/Revêtements de sol - (ciment/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 34 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-013773-01

Date d'émission de rapport : 14/03/2023 19:15

Page 7/34

Référence laboratoire N° : 23RI012780

Référence de suivi du dossier N° : 23A011395

Reçu au laboratoire le : 13/03/2023

Date de réception : 10/03/2023

Date d'analyse : 13/03/2023

Référence dossier Client: 23A011395 - 15100797887/18100554/S2/1/4_18100554/2/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
025	23A011395-025 - BV3LD3595 Réf. Prel : P - 25 SOUS SOL - ZONE B - ESCALIER/Revêtements de sol - (ciment/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026	23A011395-026 - BV3LD3596 Réf. Prel : P - 26 SOUS SOL - ZONE C - CIRCULATION 1/Revêtements de sol - (colle/Gris)	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027	23A011395-027 - BV3LD3597 Réf. Prel : P - 27 SOUS SOL - ZONE C - CIRCULATION 2/Revêtements de sol - (colle/Gris)	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-013773-01

Date d'émission de rapport : 14/03/2023 19:15

Page8/34

Référence laboratoire N° : 23RI012780

Référence de suivi du dossier N° : 23A011395

Reçu au laboratoire le : 13/03/2023

Date de réception : 10/03/2023

Date d'analyse : 13/03/2023

Référence dossier Client:23A011395 - 15100797887/18100554/S2/1/4_18100554/2/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
028	23A011395-028 - BV3LD3598 Réf. Prel : P - 28 SOUS SOL - ZONE C - ASCENSEUR/Cloisons palières ascenseur - (ciment, plâtre/Gris)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur (gris)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029	23A011395-029 - BV3LD3599 Réf. Prel : P - 29 SOUS SOL - ZONE C - ASCENSEUR/Cloisons palières ascenseur - (ciment, plâtre/Gris)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur (gris)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030	23A011395-030 - BV3LD3600 Réf. Prel : P - 30 SOUS SOL - ZONE C - CIRCULATION 1/Revêtements de murs - (ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur (gris)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	23A011395-031 - BV3LD3601 Réf. Prel : P - 31 SOUS SOL - ZONE C - SANITAIRE/Revêtements de sol - (ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur (rose)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-013773-01

Date d'émission de rapport : 14/03/2023 19:15

Page9/34

Référence laboratoire N° : 23RI012780

Référence de suivi du dossier N° : 23A011395

Reçu au laboratoire le : 13/03/2023

Date de réception :10/03/2023

Date d'analyse : 13/03/2023

Référence dossier Client:23A011395 - 15100797887/18100554/S2/1/4_18100554/2/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
032	23A011395-032 - BV3LD3602 Réf. Prel : P - 32 SOUS SOL - ZONE C - SANITAIRE/Revêtement de murs - (ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / P8BJ	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
033	23A011395-033 - BV3LD3604 Réf. Prel : P - 34 SOUS SOL - ZONE C - SANITAIRE/Revêtement de murs - (ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur (gris)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / P8BJ	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
034	23A011395-034 - BV3LD3603 Réf. Prel : P - 33 SOUS SOL - ZONE C - SANITAIRE/Murs - (ciment/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-013773-01

Date d'émission de rapport : 14/03/2023 19:15

Page 10/34

Référence laboratoire N° : 23RI012780

Référence de suivi du dossier N° : 23A011395

Reçu au laboratoire le : 13/03/2023

Date de réception : 10/03/2023

Date d'analyse : 13/03/2023

Référence dossier Client: 23A011395 - 15100797887/18100554/S2/1/4_18100554/2/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
035	23A011395-035 - BV3LD3605 Réf. Prel : P - 111 SOUS SOL - ZONE C - SANITAIRE/Plafonds - (bande/Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / P8BJ	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / P8BJ	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
036	23A011395-036 - BV3LD3606 Réf. Prel : P - 35 SOUS SOL - ZONE C - CIRCULATION 2/Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - (bande/Blanc)	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / P8BJ	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
037	23A011395-037 - BV3LD3607 Réf. Prel : P - 36 RDC - ZONE C - CIRCULATION/Faux plafonds - (carton fibreux/Blanc)	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 34 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-013773-01

Date d'émission de rapport : 14/03/2023 19:15

Page 11/34

Référence laboratoire N° : 23RI012780

Référence de suivi du dossier N° : 23A011395

Reçu au laboratoire le : 13/03/2023

Date de réception : 10/03/2023

Date d'analyse : 13/03/2023

Référence dossier Client: 23A011395 - 15100797887/18100554/S2/1/4_18100554/2/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
038	23A011395-038 - BV3LD3608 Réf. Prel : P - 37 SOUS SOL - ZONE C - BUREAU 2/Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - (bande/Blanc)	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / P8BJ	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / P8BJ	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
039	23A011395-039 - BV3LD3609 Réf. Prel : P - 38 SOUS SOL - ZONE C - BUREAU 3/Faux plafonds - (carton fibreux/Blanc)	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
040 (1)	23A011395-040 - BV3LD3610 Réf. Prel : P - 39 SOUS SOL - ZONE C - BUREAU 1/Revêtements de sol - (peinture/Clair)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur (gris)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-013773-01

Date d'émission de rapport : 14/03/2023 19:15

Page 12/34

Référence laboratoire N° : 23RI012780

Référence de suivi du dossier N° : 23A011395

Reçu au laboratoire le : 13/03/2023

Date de réception : 10/03/2023

Date d'analyse : 13/03/2023

Référence dossier Client: 23A011395 - 15100797887/18100554/S2/1/4_18100554/2/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
041	23A011395-041 - BV3LD3611 Réf. Prel : P - 40 SOUS SOL - ZONE C - BUREAU 2/Revêtements de sol - (peinture/Clair)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
042 (1)	23A011395-042 - BV3LD3612 Réf. Prel : P - 41 SOUS SOL - ZONE C - BUREAU 4/Revêtements de sol - (colle/Clair)	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	MET / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
043 (1)	23A011395-043 - BV3LD3613 Réf. Prel : P - 42 SOUS SOL - ZONE C - BUREAU 12/Revêtements de sol - (colle/Clair)	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	MET / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 34 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-013773-01

Date d'émission de rapport : 14/03/2023 19:15

Page 13/34

Référence laboratoire N° : 23RI012780

Référence de suivi du dossier N° : 23A011395

Reçu au laboratoire le : 13/03/2023

Date de réception : 10/03/2023

Date d'analyse : 13/03/2023

Référence dossier Client: 23A011395 - 15100797887/18100554/S2/1/4_18100554/2/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
044	23A011395-044 - BV3LD3614 Réf. Prel : P - 43 RDC - ZONE A - LOCAL 3/Revêtements de sol - (colle/Clair)	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
045	23A011395-045 - BV3LD3615 Réf. Prel : P - 44 RDC - ZONE A - LOCAL 2/Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - (bande/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / DTS4	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / DTS4	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
046	23A011395-046 - BV3LD3616 Réf. Prel : P - 45 RDC - ZONE A - LOCAL 3/Revêtements de sol - (colle/Clair)	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 34 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-013773-01

Date d'émission de rapport : 14/03/2023 19:15

Page 14/34

Référence laboratoire N° : 23RI012780

Référence de suivi du dossier N° : 23A011395

Reçu au laboratoire le : 13/03/2023

Date de réception : 10/03/2023

Date d'analyse : 13/03/2023

Référence dossier Client: 23A011395 - 15100797887/18100554/S2/1/4_18100554/2/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
047	23A011395-047 - BV3LD3617 Réf. Prel : P - 46 RDC - ZONE A - PATIO/Cloisons "en dur" - (ciment, plâtre/Blanc, Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
048	23A011395-048 - BV3LD3618 Réf. Prel : P - 47 RDC - ZONE A - LOCAL 1/Revêtements de murs - (ciment/Gris)	Matériau dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)(i)	MET / R6SA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / DTS4	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
049	23A011395-049 - BV3LD3619 Réf. Prel : P - 48 RDC - ZONE A - LOCAL 1/Revêtements de murs - (ciment/Gris)	Matériau dur de type ciment (gris)	MET / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-013773-01

Date d'émission de rapport : 14/03/2023 19:15

Page 15/34

Référence laboratoire N° : 23RI012780

Référence de suivi du dossier N° : 23A011395

Reçu au laboratoire le : 13/03/2023

Date de réception : 10/03/2023

Date d'analyse : 13/03/2023

Référence dossier Client: 23A011395 - 15100797887/18100554/S2/1/4_18100554/2/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
050	23A011395-050 - BV3LD3621 Réf. Prel : P - 49 RDC - ZONE A - LOCAL 1/Revêtements de sol - (ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau souple de type joint (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
051	23A011395-051 - BV3LD3622 Réf. Prel : P - 50 RDC - ZONE A - LOCAL 1/Revêtements de sol - (ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau souple de type joint (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-013773-01

Date d'émission de rapport : 14/03/2023 19:15

Page 16/34

Référence laboratoire N° : 23RI012780

Référence de suivi du dossier N° : 23A011395

Reçu au laboratoire le : 13/03/2023

Date de réception : 10/03/2023

Date d'analyse : 13/03/2023

Référence dossier Client: 23A011395 - 15100797887/18100554/S2/1/4_18100554/2/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
052	23A011395-052 - BV3LD3620 Réf. Prel : P - 51 RDC - ZONE A - LOCAL 1/Revêtements de murs - (ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / R6SA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / DTS4	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
053	23A011395-053 - BV3LD3623 Réf. Prel : P - 52 RDC - ZONE A - LOCAL 6/Revêtements de murs - (ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
054	23A011395-054 - BV3LD3624 Réf. Prel : P - 53 RDC - ZONE A - LOCAL 6/Revêtements de sol - (peinture/Jaune)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-013773-01

Date d'émission de rapport : 14/03/2023 19:15

Page 17/34

Référence laboratoire N° : 23RI012780

Référence de suivi du dossier N° : 23A011395

Reçu au laboratoire le : 13/03/2023

Date de réception : 10/03/2023

Date d'analyse : 13/03/2023

Référence dossier Client: 23A011395 - 15100797887/18100554/S2/1/4_18100554/2/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
055	23A011395-055 - BV3LD3625 Réf. Prel : P - 54 RDC - ZONE A - ATELIER MAINTENANCE/Revêtements de sol - (ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau (marron)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
056	23A011395-056 - BV3LD3626 Réf. Prel : P - 55 RDC - ZONE A - ESCALIER/Cloisons maçonnées - (ciment/Gris)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
057	23A011395-057 - BV3LD3627 Réf. Prel : P - 56 RDC - ZONE A - ESCALIER/Cloisons "en dur" - (ciment/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
058	23A011395-058 - BV3LD3628 Réf. Prel : P - 57 RDC - ZONE A - ESCALIER/Plafonds - (ciment/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 34 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-013773-01

Date d'émission de rapport : 14/03/2023 19:15

Page 18/34

Référence laboratoire N° : 23RI012780

Référence de suivi du dossier N° : 23A011395

Reçu au laboratoire le : 13/03/2023

Date de réception : 10/03/2023

Date d'analyse : 13/03/2023

Référence dossier Client: 23A011395 - 15100797887/18100554/S2/1/4_18100554/2/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
059	23A011395-059 - BV3LD3629 Réf. Prel : P - 58 RDC - ZONE A - ESCALIER/Revêtements de sol - (colle/Gris)	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
060	23A011395-060 - BV3LD3630 Réf. Prel : P - 59 RDC - ZONE A - PATIO/Poteaux - (ciment/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
061	23A011395-061 - BV3LD3631 Réf. Prel : P - 60 1ER ETAGE - ZONE A - CIRCULATION/Cloisons "en dur" - (ciment/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
062	23A011395-062 - BV3LD3632 Réf. Prel : P - 61 1ER ETAGE - ZONE A - CIRCULATION/Revêtements de sol - (colle/Clair)	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 34 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-013773-01

Date d'émission de rapport : 14/03/2023 19:15

Page 19/34

Référence laboratoire N° : 23RI012780

Référence de suivi du dossier N° : 23A011395

Reçu au laboratoire le : 13/03/2023

Date de réception : 10/03/2023

Date d'analyse : 13/03/2023

Référence dossier Client: 23A011395 - 15100797887/18100554/S2/1/4_18100554/2/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
063	23A011395-063 - BV3LD3633 Réf. Prel : P - 62 1ER ETAGE - ZONE A - CIRCULATION/Cloisons "en dur" - (enduit/Jaune)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
064	23A011395-064 - BV3LD3634 Réf. Prel : P - 63 1ER ETAGE - ZONE A - SANITAIRE/Revêtements de murs - (ciment/)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
065	23A011395-065 - BV3LD3635 Réf. Prel : P - 64 1ER ETAGE - ZONE A - SANITAIRE/Revêtements de murs - (ciment/Clair)	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau semi-dur de type joint (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau (fibreuse) (marron) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-013773-01

Date d'émission de rapport : 14/03/2023 19:15

Page 20/34

Référence laboratoire N° : 23RI012780

Référence de suivi du dossier N° : 23A011395

Reçu au laboratoire le : 13/03/2023

Date de réception : 10/03/2023

Date d'analyse : 13/03/2023

Référence dossier Client: 23A011395 - 15100797887/18100554/S2/1/4_18100554/2/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
066	23A011395-066 - BV3LD3636 Réf. Prel : P - 65 1ER ETAGE - ZONE A - SANITAIRE/Revêtements de sol - (ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
067	23A011395-067 - BV3LD3637 Réf. Prel : P - 66 1ER ETAGE - ZONE A - SANITAIRE/Revêtements de murs - (peinture/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / LQV3	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
068	23A011395-068 - BV3LD3638 Réf. Prel : P - 67 1ER ETAGE - ZONE A - SANITAIRE/Plafonds - (bande/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / LQV3	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 34 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-013773-01	Date d'émission de rapport : 14/03/2023 19:15	Page 21/34
Référence laboratoire N° : 23RI012780	Référence de suivi du dossier N° : 23A011395	
Reçu au laboratoire le : 13/03/2023	Date de réception : 10/03/2023	
Date d'analyse : 13/03/2023		
Référence dossier Client: 23A011395 - 15100797887/18100554/S2/1/4_18100554/2/2		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
069	23A011395-069 - BV3LD3639 Réf. Prel : P - 68 1ER ETAGE - ZONE A - CIRCULATION/Poteau: - (ciment/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
070	23A011395-070 - BV3LD3640 Réf. Prel : P - 69 1ER ETAGE - ZONE A - CAFETERIA/Revêtements de murs - (ciment/Clair)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (blanc) ; matériau (fibreux) (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
071	23A011395-071 - BV3LD3641 Réf. Prel : P - 70 1ER ETAGE - ZONE A - LOCAL 5/Revêtements de sol - (cassant/Clair)	Matériau souple de type dalle de sol (blanc)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type dalle de sol (blanc) ; matériau de type colle (jaune)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-013773-01

Date d'émission de rapport : 14/03/2023 19:15

Page 22/34

Référence laboratoire N° : 23RI012780

Référence de suivi du dossier N° : 23A011395

Reçu au laboratoire le : 13/03/2023

Date de réception : 10/03/2023

Date d'analyse : 13/03/2023

Référence dossier Client: 23A011395 - 15100797887/18100554/S2/1/4_18100554/2/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
072	23A011395-072 - BV3LD3642 Réf. Prel : P - 71 1ER ETAGE - ZONE A - LOCAL 5/Revêtements de sol - (colle/Marron)	Matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) en traces	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
073	23A011395-073 - BV3LD3643 Réf. Prel : P - 72 2EME ETAGE - ZONE A - CIRCULATION/Revêtements de sol - (colle/Clair)	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
074	23A011395-074 - BV3LD3644 Réf. Prel : P - 73 2EME ETAGE - ZONE A - CIRCULATION/Cloisons "en dur" - (ciment/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
075	23A011395-075 - BV3LD3645 Réf. Prel : P - 74 2EME ETAGE - ZONE A - CIRCULATION/Cloisons "en dur" - (enduit/Jaune)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 34 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-013773-01

Date d'émission de rapport : 14/03/2023 19:15

Page23/34

Référence laboratoire N° : 23RI012780

Référence de suivi du dossier N° : 23A011395

Reçu au laboratoire le : 13/03/2023

Date de réception :10/03/2023

Date d'analyse : 13/03/2023

Référence dossier Client:23A011395 - 15100797887/18100554/S2/1/4_18100554/2/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
076	23A011395-076 - BV3LD3646 Réf. Prel : P - 75 RDC - ZONE C - LOCAL 1/Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - (bande/Blanc)	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / LQV3	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / LQV3	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
077	23A011395-077 - BV3LD3647 Réf. Prel : P - 76 RDC - ZONE C - LOCAL 1/Faux plafonds - (carton fibreux/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
078	23A011395-078 - BV3LD3648 Réf. Prel : P - 77 RDC - ZONE C - LOCAL 2/Faux plafonds - (carton fibreux/Blanc)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 34 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-013773-01

Date d'émission de rapport : 14/03/2023 19:15

Page 24/34

Référence laboratoire N° : 23RI012780

Référence de suivi du dossier N° : 23A011395

Reçu au laboratoire le : 13/03/2023

Date de réception : 10/03/2023

Date d'analyse : 13/03/2023

Référence dossier Client: 23A011395 - 15100797887/18100554/S2/1/4_18100554/2/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
079	23A011395-079 - BV3LD3649 Réf. Prel : P - 78 RDC - ZONE C - LOCAL 2/Revêtements de sol - (colle/Clair)	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
080	23A011395-080 - BV3LD3650 Réf. Prel : P - 79 1ER ETAGE - ZONE C - CIRCULATION 1/Revêtements de sol - (colle/Clair)	Matériau souple de type revêtement de sol (noir)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
081	23A011395-081 - BV3LD3651 Réf. Prel : P - 80 1ER ETAGE - ZONE C - ESCALIER/Cloisons "en dur" - (ciment/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 34 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-013773-01

Date d'émission de rapport : 14/03/2023 19:15

Page 25/34

Référence laboratoire N° : 23RI012780

Référence de suivi du dossier N° : 23A011395

Reçu au laboratoire le : 13/03/2023

Date de réception : 10/03/2023

Date d'analyse : 13/03/2023

Référence dossier Client: 23A011395 - 15100797887/18100554/S2/1/4_18100554/2/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
082	23A011395-082 - BV3LD3652 Réf. Prel : P - 81 2EME ETAGE - ZONE C - LOCAL 9/Revêtements de sol - (colle/Clair)	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
083	23A011395-083 - BV3LD3653 Réf. Prel : P - 82 2EME ETAGE - ZONE C - ESCALIER/Revêtements de sol - (colle/Clair)	Matériau souple de type revêtement de sol (noir)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
084	23A011395-084 - BV3LD3654 Réf. Prel : P - 83 2EME ETAGE - ZONE C - LOCAL 4/Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - (bande/Blanc)	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 34 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-013773-01

Date d'émission de rapport : 14/03/2023 19:15

Page 26/34

Référence laboratoire N° : 23RI012780

Référence de suivi du dossier N° : 23A011395

Reçu au laboratoire le : 13/03/2023

Date de réception : 10/03/2023

Date d'analyse : 13/03/2023

Référence dossier Client: 23A011395 - 15100797887/18100554/S2/1/4_18100554/2/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / LQV3	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / LQV3	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
085	23A011395-085 - BV3LD3655 Réf. Prel : P - 84 2EME ETAGE - ZONE C - ESCALIER/Cloisons maçonnées - (ciment/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
086 (1)	23A011395-086 - BV3LD3656 Réf. Prel : P - 85 RDC - ZONE B - LOCAL 6/Plafonds - (plâtre/Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
087 (1)	23A011395-087 - BV3LD3657 Réf. Prel : P - 86 RDC - ZONE B - LOCAL 6/Cloisons "en dur" - (plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 34 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-013773-01

Date d'émission de rapport : 14/03/2023 19:15

Page 27/34

Référence laboratoire N° : 23RI012780

Référence de suivi du dossier N° : 23A011395

Reçu au laboratoire le : 13/03/2023

Date de réception : 10/03/2023

Date d'analyse : 13/03/2023

Référence dossier Client: 23A011395 - 15100797887/18100554/S2/1/4_18100554/2/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
088 (1)	23A011395-088 - BV3LD3658 Réf. Prel : P - 87 RDC - ZONE B - LOCAL 7/Revêtements de sol - (colle/Clair)	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
089 (1)	23A011395-089 - BV3LD3659 Réf. Prel : P - 88 RDC - ZONE B - LOCAL 3/Cloisons "en dur" - (plâtre/Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
090 (1)	23A011395-090 - BV3LD3660 Réf. Prel : P - 89 RDC - ZONE B - CIRCULATION/Plafonds - (plâtre/Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
091	23A011395-091 - BV3LD3661 Réf. Prel : P - 90 RDC - ZONE B - LOCAL 2/Plafonds - (bande/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 34 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-013773-01

Date d'émission de rapport : 14/03/2023 19:15

Page 28/34

Référence laboratoire N° : 23RI012780

Référence de suivi du dossier N° : 23A011395

Reçu au laboratoire le : 13/03/2023

Date de réception : 10/03/2023

Date d'analyse : 13/03/2023

Référence dossier Client: 23A011395 - 15100797887/18100554/S2/1/4_18100554/2/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / LQV3	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / LQV3	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
092	23A011395-092 - BV3LD3662 Réf. Prel : P - 91 RDC - ZONE B - SALLE DE REUNION 1/Revêtements de sol - (colle/Gris)	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
093	23A011395-093 - BV3LD3663 Réf. Prel : P - 92 RDC - ZONE B - LOCAL 1/Revêtements de sol - (colle/Gris)	Matériau souple fibreux de type moquette (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
094	23A011395-094 - BV3LD3665 Réf. Prel : P - 93 1ER ETAGE - ZONE B - CIRCULATION/Revêtements de sol - (colle/Clair)	Matériau souple de type revêtement de sol (noir)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-013773-01

Date d'émission de rapport : 14/03/2023 19:15

Page 29/34

Référence laboratoire N° : 23RI012780

Référence de suivi du dossier N° : 23A011395

Reçu au laboratoire le : 13/03/2023

Date de réception : 10/03/2023

Date d'analyse : 13/03/2023

Référence dossier Client: 23A011395 - 15100797887/18100554/S2/1/4_18100554/2/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
095	23A011395-095 - BV3LD3666 Réf. Prel : P - 94 1ER ETAGE - ZONE B - LOCAL 3/Revêtements de sol - (colle/Clair)	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
096	23A011395-096 - BV3LD3667 Réf. Prel : P - 95 1ER ETAGE - ZONE B - LOCAL 3/Cloisons "en dur" - (plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
097 (1)	23A011395-097 - BV3LD3668 Réf. Prel : P - 96 1ER ETAGE - ZONE B - CIRCULATION/Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - (bande/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / LQV3	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 34 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-013773-01

Date d'émission de rapport : 14/03/2023 19:15

Page 30/34

Référence laboratoire N° : 23RI012780

Référence de suivi du dossier N° : 23A011395

Reçu au laboratoire le : 13/03/2023

Date de réception : 10/03/2023

Date d'analyse : 13/03/2023

Référence dossier Client: 23A011395 - 15100797887/18100554/S2/1/4_18100554/2/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / LQV3	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
098 (1)	23A011395-098 - BV3LD3669 Réf. Prel : P - 97 1ER ETAGE - ZONE B - CIRCULATION/Plafonds - (plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
099 (1)	23A011395-099 - BV3LD3670 Réf. Prel : P - 98 2EME ETAGE - ZONE B - LOCAL 6/Plafonds - (bande/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (fibreux) (blanc)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
100 (1)	23A011395-100 - BV3LD3671 Réf. Prel : P - 99 2EME ETAGE - ZONE B - LOCAL 10/Plafonds - (bande/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (fibreux) (blanc)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
101 (1)	23A011395-101 - BV3LD3672 Réf. Prel : P - 100 2EME ETAGE - ZONE B - CIRCULATION/Plafonds - (plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau de type colle (jaune)	MET / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 34 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-013773-01

Date d'émission de rapport : 14/03/2023 19:15

Page 31/34

Référence laboratoire N° : 23RI012780

Référence de suivi du dossier N° : 23A011395

Reçu au laboratoire le : 13/03/2023

Date de réception : 10/03/2023

Date d'analyse : 13/03/2023

Référence dossier Client: 23A011395 - 15100797887/18100554/S2/1/4_18100554/2/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
102	23A011395-102 - BV3LD3673 Réf. Prel : P - 101 2EME ETAGE - ZONE B - CIRCULATION/Cloison s sèches (assemblées, préfabriquées) - (bande/Blanc)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau (fibreuse) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / DTS4	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
103 (1)	23A011395-103 - BV3LD3674 Réf. Prel : P - 102 2EME ETAGE - ZONE B - LOCAL 13/Plafonds - (bande/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (fibreuse) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / DTS4	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
104 (1)	23A011395-104 - BV3LD3675 Réf. Prel : P - 103 2EME ETAGE - ZONE B - LOCAL 12/Revêtements de sol - (colle/Clair)	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 34 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-013773-01

Date d'émission de rapport : 14/03/2023 19:15

Page 32/34

Référence laboratoire N° : 23RI012780

Référence de suivi du dossier N° : 23A011395

Reçu au laboratoire le : 13/03/2023

Date de réception : 10/03/2023

Date d'analyse : 13/03/2023

Référence dossier Client: 23A011395 - 15100797887/18100554/S2/1/4_18100554/2/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple de type revêtement de sol (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
105	23A011395-105 - BV3LD3676 Réf. Prel : P - 104 2EME ETAGE - ZONE B - CIRCULATION/Revêtements de sol - (colle/Clair)	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
106 (1)	23A011395-106 - BV3LD3677 Réf. Prel : P - 105 FACADE/Plaques ondulées - (amiante-ciment/Gris)	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / DTS4	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
107 (1)	23A011395-107 - BV3LD3678 Réf. Prel : P - 106 FACADE/Bardeaux bitumineux - (bitumineux/Foncé, Gris)	Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 34 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-013773-01

Date d'émission de rapport : 14/03/2023 19:15

Page 33/34

Référence laboratoire N° : 23RI012780

Référence de suivi du dossier N° : 23A011395

Reçu au laboratoire le : 13/03/2023

Date de réception : 10/03/2023

Date d'analyse : 13/03/2023

Référence dossier Client: 23A011395 - 15100797887/18100554/S2/1/4_18100554/2/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
108 (1)	23A011395-108 - BV3LD3679 Réf. Prel : P - 107 FACADE/Façades lourdes - (ciment/Gris)	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (blanc)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
109 (1) (2)	23A011395-109 - BV3LD3680 Réf. Prel : P - 108 FACADE/Façades lourdes - (ciment/Gris)	Matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (beige)	MET / JTN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
110 (1)	23A011395-110 - BV3LD3681 Réf. Prel : P - 109 FACADE/Façades lourdes - (ciment/Jaune)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (blanc)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
111	23A011395-111 - BV3LD3682 Réf. Prel : P - 110 FACADE/Façades lourdes - (ciment/Jaune)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (blanc)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)

(1) Echantillon mouillé.

(2) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Observation(s) couche(s)

(i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 34 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-013773-01

Date d'émission de rapport : 14/03/2023 19:15

Page 34/34

Référence laboratoire N° : 23RI012780

Référence de suivi du dossier N° : 23A011395

Reçu au laboratoire le : 13/03/2023

Date de réception : 10/03/2023

Date d'analyse : 13/03/2023

Référence dossier Client: 23A011395 - 15100797887/18100554/S2/1/4_18100554/2/2

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>.

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Natalia Gaciarz
Chef d'équipe



Certificat

Attribué à

Jean-Philippe FRANQUEVILLE

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES

	Référence des arrêtés	Date de certification originale	Validité du certificat *
Amiante sans mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	31/05/2019	30/05/2024
Amiante avec mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	05/08/2020	30/05/2024

Date : 24/02/2023
Numéro du certificat : 9643103

Laurent Croguennec, Président

* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus.
Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.

Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur <http://www.bureauveritas.fr/certification-diag>

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France

Le Triangle de l'Arche, 9 cours du Triangle 92937 Paris-la-Défense CEDEX



**BUREAU
VERITAS**