

Bureau Veritas Exploitation SAS

ST HERBLAIN (J.CARTIER)
8 avenue Jacques Cartier
Atlantis
44807 SAINT-HERBLAIN Cedex France
Téléphone : 02 40 92 06 89
Mail : thomas.poidevin@bureauveritas.com

A l'attention de LEROUX SEBASTIEN

UNIVERSITE DE NANTES
1 QUAI DE TOURVILLE
44035 NANTES CEDEX 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au Dossier Technique Amiante

Article R1334-18 du Code de la Santé Publique, Norme NF X 46-020 du 5 août 2017



Date(s) du repérage : le 25/03/2021

Coordonnées du site : 07_05

Nom du site : 07 - Tertre

Immeuble bâti objet du repérage :

07_05_IGARUN
Chemin de la Censive du Tertre
44000 NANTES

Numéro d'affaire : 10558052

Référence du rapport : 10558052/S7.3.2.R

Rédigé le : 18/05/2021

Par l'opérateur de repérage : Thomas POIDEVIN

Date de la commande : 05/01/2021

Certification de compétence : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS Certification 60 Avenue du Général de Gaulle - 92046 Paris La Défense Certificat n° 8104602

	Date de début de validité	Date de fin de validité
Amiante sans mention	26/06/2019	25/06/2024
Amiante avec mention	09/06/2017	08/06/2022

Ce rapport contient **32** pages y compris les annexes et ne peut être reproduit qu'intégralement .

Signature du rédacteur :

SOMMAIRE

1. CONCLUSIONS.....	3
2. INFORMATIONS GENERALES.....	4
2.1. Immeuble bâti objet de la mission.....	4
2.2. Intervenants.....	4
2.3. Opérateur(s) de repérage.....	4
2.4. Laboratoire(s).....	4
3. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE.....	5
3.1. Textes réglementaires.....	5
3.2. Programme de repérage.....	5
3.3. Méthodologie de la mission.....	6
3.4. Limites de la mission.....	6
4. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE.....	8
4.1. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite.....	8
4.2. Conditions de visite.....	8
5. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE.....	9
5.1. Résultats détaillés.....	9
6. ANNEXES.....	14
6.1. Parties d'immeuble bâti visitées.....	14
6.2. Descriptif des parties d'immeuble visitées.....	16
6.3. Croquis de repérage.....	20
6.4. Attestation d'assurance.....	25
6.5. Certificat de compétence.....	27
6.6. Rapports d'essais de laboratoire.....	28

1. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

2. INFORMATIONS GENERALES

2.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse: 07_05_IGARUN
Chemin de la Censive du Tertre
44000 NANTES

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date du permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications :
07_05_IGARUN	Enseignement supérieur/recherche	ERP catégorie 1 à 4	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	non communiqué

Le repérage porte exclusivement sur les parties de bâtiments et les locaux dont la liste est détaillée en annexe
Parties d'immeubles bâti visitées

2.2. Intervenants

Partie prenante	Société	Adresse	Coordonnées
Commanditaire du repérage	UNIVERSITE DE NANTES SEBASTIEN LEROUX	1 QUAI DE TOURVILLE 44035 NANTES CEDEX 1	06 76 94 94 95 sebastien.leroux@univ-nantes.fr
Propriétaire	UNIVERSITE DE NANTES	CHEMIN DE LA CENSIVE DU TERTRE 44313 NANTES	/
Pas d'accompagnateur	/	/	/

2.3. Opérateur(s) de repérage

Société	Nom	Organisme de certification	N° de certification*	Date d'obtention de la certification	Date de validité de la certification
BUREAU VERITAS EXPLOITATION 79018467501175	Thomas POIDEVIN	BUREAU VERITAS Certification	8104602	26/06/2019	25/06/2024

2.4. Laboratoire(s)

Société	N° d'accréditation	Adresse	Coordonnées
Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest	1-5597	7, Rue Pierre Adolphe BobierreCS 90827 44323NANTES CEDEX 3France	+33 2 51 83 49 48

3. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique, en vue de la constitution du Dossier Technique Amiante.

3.1. Textes réglementaires

Code de la Santé Publique : articles L1334-12-1, R1334-17, R1334-18, R1334-20, R1334-21, R1334-23, R1334-24, R1334-27 à 29, R1334-29-3, R1334-29-5, R1334-29-7 alinéas 2 et 3, annexe 13-9

Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis

Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, modifié par l'arrêté du 26 juin 2013

Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage, modifié par l'arrêté du 26 juin 2013

Arrêté du 1^{er} juin 2015 relatif aux modalités de transmission au préfet des rapports de repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante.

Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

3.2. Programme de repérage

Dans le cadre de notre mission, le programme de repérage est le suivant :

Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique

Composant à sonder ou à vérifier
Flocages
Calorifugeages
Faux plafonds

Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique

Composant de la construction	Partie du composant à vérifier ou à sonder
1. Parois verticales intérieures	
Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et intérieurs).	Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiseries, amiantement) et entourages de poteaux (carton, amiantement, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu.
Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	Enduits projetés, panneaux de cloisons.
2. Planchers et plafonds	
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.	Enduits projetés, panneaux collés ou visés.
Planchers.	Dalles de sol.
3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs	
Conduites de fluides (air, eau, autres fluides ...).	Conduits, enveloppes de calorifuges.
Clapets / volets coupe-feu.	Clapets, volets, rebouchage.
Portes coupe-feu.	Joints (tresse, bandes).
Vide-ordures.	Conduits.
4. Éléments extérieurs	

Composant de la construction	Partie du composant à vérifier ou à sonder
Toitures.	Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment), bardeaux bitumineux.
Bardages et façades légères.	Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibre-ciment).
Conduits en toiture et façades.	Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.

3.3. Méthodologie de la mission

Lors de la première phase, l'opérateur de repérage recherche les matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique accessibles sans investigation approfondie destructive.

A cette fin, il examine de façon exhaustive toutes les différentes parties de l'immeuble bâti. Il détermine les zones présentant des similitudes d'ouvrage et les zones homogènes.

Les zones présentant des similitudes d'ouvrage permettent d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements pour analyse.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels qui doivent être justifiés par l'opérateur, certaines parties de l'immeuble bâti ne sont pas accessibles, l'opérateur de repérage le précise et en mentionne les motifs.

Lors de la deuxième phase, en prenant en compte les zones présentant des similitudes d'ouvrage, l'opérateur de repérage identifie et localise parmi les matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique ceux qui contiennent de l'amiante.

A cette fin, il conclut quant à la présence d'amiante dans ces matériaux et produits, pour chacun des matériaux et produits repérés à l'issue de la première phase, en fonction des informations et des moyens dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés.

En cas de doute, il détermine les matériaux et produits dont il convient de prélever et d'analyser un ou des échantillons pour pouvoir conclure quant à la présence d'amiante. Les prélèvements sont effectués sur toute l'épaisseur pour les matériaux et produits de la liste A, et sur la première couche accessible pour les produits et matériaux de la liste B. L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés. Il transmet au laboratoire d'analyse une fiche d'accompagnement.

Conformément aux dispositions de l'article R. 1334-24 du Code de la Santé Publique, les analyses des échantillons de ces matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur conclut définitivement à l'absence ou à la présence d'amiante pour chaque matériau ou produit repéré.

Pour les matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique : l'opérateur de repérage précise le critère (matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante, marquage du matériau, document consulté, résultat d'analyse de matériau ou produit) qui lui a permis de conclure quant à la présence ou à l'absence d'amiante.

Pour les matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique : l'opérateur de repérage précise le critère (matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante, marquage du matériau, document consulté, résultat d'analyse de matériau ou produit) qui lui a permis de conclure quant à la présence ou l'absence d'amiante.

Pour chacun des matériaux et produits repérés, en fonction de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. Dans ce cas, il précise dans sa conclusion que le critère qui lui a permis de conclure est son jugement personnel.

Lors de la troisième phase, l'opérateur de repérage évalue par zone homogène l'état de conservation des matériaux ou produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique contenant de l'amiante :

liste A : en application des critères des grilles d'évaluations définies en annexes de l'arrêté du 12 décembre 2012 modifié,

liste B : selon les critères de la grille d'évaluation définis en annexe de l'arrêté liste B du 12 décembre 2012 modifié.

3.4. Limites de la mission

Le présent repérage ne peut être utilisé que dans les limites de la présente mission.

Il n'est en aucun cas assimilable à un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante :

avant travaux, et n'est pas adapté ni suffisant à l'évaluation du risque amiante en cas de travaux selon l'article R. 4412-97 du Code du Travail,

avant démolition, tel que défini par les articles R.1334-19 et R.1334-22 du Code de la Santé Publique, et n'est pas adapté ni suffisant à l'évaluation du risque amiante en cas de démolition.

La recherche des matériaux pouvant contenir de l'amiante (MPCA) des listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique est réalisée sur les matériaux accessibles sans sondage destructif, avec prélèvements d'échantillons selon une méthode d'échantillonnage respectant en cela les prescriptions de la norme NF X 46-020 et des arrêtés du 12 décembre 2012 modifiés relatifs aux listes A et B.

Cette recherche ne peut cependant être exhaustive compte tenu de la multitude de formes que peut prendre l'amiante et le caractère aléatoire et sporadique de son ajout aux matériaux du bâtiment. Certains MPCA des listes A et B de l'annexe 13-9

du Code de la Santé Publique peuvent donc ne pas être mis en évidence par la méthode de recherche réglementaire : détermination de zones présentant des similitudes d'ouvrage, fréquence de sondages à l'intérieur de celles-ci conformément à la norme NF X 46-020.

Il n'est ainsi pas exclu que certains MPCA des listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique non visibles et inaccessibles sans démontage particulier ou investigation approfondie destructrice puissent être mis en évidence ultérieurement lors d'opérations de travaux, de démolition ou de réhabilitation.

L'ancienneté des matériaux contenant de l'amiante, les diverses agressions qu'ils subissent, peuvent entraîner la dénaturation de ceux-ci et donner lieu à la libération spontanée de fibres d'amiante. Ainsi des fibres peuvent migrer et polluer un matériau non réputé contenir de l'amiante, se trouvant à proximité du matériau amianté. L'intervention ne prend pas en compte dans le présent repérage, cet effet de pollution éventuelle.

Les résultats antérieurs, en matière de repérage d'amiante, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes réglementaires et normatifs.

4. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date(s) du repérage : le 25/03/2021

4.1. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Rapports de repérage amiante :

Références rapport de repérage	Date rapport	Auteur rapport	Objet du repérage	Principales conclusions
E/04/49054	25/10/2004	IEEB : V. LAFFERRIERE	DTA	Présence de matériau ou produit contenant de l'amiante

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

Autres documents :

Titre	Référence	Type Document
/	/	Plan

4.2. Conditions de visite

Absence d'accompagnement par une personne préalablement désignée par le donneur d'ordre
Absence de documents décrivant les ouvrages (plans, croquis)
Absence d'informations sur la date de délivrance du permis de construire
Absence d'informations décrivant les produits, matériaux et protections physiques mises en place

5. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

5.1. Résultats détaillés

Abréviations du tableau :

Px = prélèvement pour analyse n°X (tous les prélèvements sont précédés d'un sondage)

Idem Px = produit ou matériau similaire à celui ayant fait l'objet du Px

S = sondage en complément de l'inspection visuelle

États de conservation et obligations/recommandations :

1 = évaluation périodique du matériau ou produit dans les 36 mois

2 = mesure d'empoussièrement dans les 3 mois

3 = travaux de retrait ou de confinement achevés dans les 36 mois

EP = évaluation périodique

AC1 = action correctrice de 1^{er} niveau

AC2 = action correctrice de second niveau

EC = État de conservation

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante	EC
IGARUN BÂT 5 / R+1	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / R-1 / 900	Plafond	Flocage	cotonneux, gris(e)	P004	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / C01	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / 929	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / 928	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / P27	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / P001	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / 925.1	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / 926	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / 925	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / 924	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / C03	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / S04	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / 923	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante	EC
IGARUN BÂT 5 / RDC / 933	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / 922	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / 921	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / 920	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / 919	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / 917	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / 916	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / 915	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / 935	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / PL004	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / 914	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / 913	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / 912	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / 911	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / 910	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / S01	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / 934	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / 909	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / 908	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / S02	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / P002	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / 907	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / 906	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / 905	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / PL003	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante	EC
IGARUN BÂT 5 / RDC / PL002	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / PL001	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / 904.2	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / 904.3	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / S03	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / 932	Plafond	Faux plafond	laine de verre, papier, blanc(he), jaune	P002	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / 902	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / 901	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / 931	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / 930	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / P901	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 981	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 982	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 983	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 984	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 990	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 985	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 989	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 986	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 987	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 988	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 951	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 952	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 953	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 954	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante	EC
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 991	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 955	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 956	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 957	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 958	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 959	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 960	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 992	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 993	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 961	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 962	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 963	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / P902	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 994	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / S21	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / S22	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / D11	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 927	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 968	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 967	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 965	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 966	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 969	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 970	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 971	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante	EC
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 972	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 973	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 974	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 975	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 976	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 977	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 978	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 979	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 980	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), marron	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / LTE11	Coffre horizontal	Flocage	cotonneux, gris(e)	P003	Résultat d'analyse	/	NON	/

6. ANNEXES

6.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

<i>Localisation</i>	<i>Commentaires</i>
IGARUN BÂT 5 / R-1 / 900	/
IGARUN BÂT 5 / R-1 / VIDE SANITAIRE	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / C01	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / 929	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / 928	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / P27	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / P001	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / 925.1	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / 926	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / 925	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / 924	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / C03	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / S04	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / 923	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / 933	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / 922	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / 921	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / 920	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / 919	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / 917	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / 916	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / 915	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / C02	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / 935	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / PL004	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / 914	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / 913	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / 912	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / 911	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / 910	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / S01	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / 934	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / 909	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / 908	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / S02	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / P002	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / 907	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / 906	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / TREMIE ASCENSEUR	/

Localisation	Commentaires
IGARUN BÂT 5 / RDC / ASC1	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / 905	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / PL003	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / PL002	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / PL001	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / 904.2	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / 904.3	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / C04	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / S03	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / 932	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / 902	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / C05	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / 901	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / 931	/
IGARUN BÂT 5 / RDC / 930	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / ESC1	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / P901	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / C21	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 981	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 982	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 983	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 984	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 990	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / C24	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 985	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 989	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 986	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 987	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 988	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 951	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 952	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 953	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / C23	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 954	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 991	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 955	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 956	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 957	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 958	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 959	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 960	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 992	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 993	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / C22	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 961	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 962	/

Localisation	Commentaires
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 963	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / P902	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 994	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / LT1	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / S21	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / S22	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / D11	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 927	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 968	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 967	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 965	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 966	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 969	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 970	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 971	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 972	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 973	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 974	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 975	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 976	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 977	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 978	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 979	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 980	/
IGARUN BÂT 5 / T0 / 997	/
IGARUN BÂT 5 / T0 / C31	/
IGARUN BÂT 5 / T0 / 996	/
IGARUN BÂT 5 / EXTERIEUR / TOITURE TERRASSE	/
IGARUN BÂT 5 / EXTERIEUR / FACADES	/
IGARUN BÂT 5 / R+1 / LTE11	/

6.2. Descriptif des parties d'immeuble visitées

Localisation	Plancher	Mur	Plafond	Conduit
IGARUN BÂT 5 / R-1 / 900	Terre	Béton	Flocage	
IGARUN BÂT 5 / R-1 / VIDE SANITAIRE	Terre	Béton	Béton	PVC
IGARUN BÂT 5 / RDC / C01	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Métal	
IGARUN BÂT 5 / RDC / 929	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / RDC / 928	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / RDC / P27	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / RDC / P001	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / RDC / 925.1	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / RDC / 926	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / RDC / 925	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / RDC / 924	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	

Localisation	Plancher	Mur	Plafond	Conduit
IGARUN BÂT 5 / RDC / C03	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Métal	
IGARUN BÂT 5 / RDC / S04	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / RDC / 923	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / RDC / 933	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / RDC / 922	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / RDC / 921	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / RDC / 920	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / RDC / 919	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / RDC / 917	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / RDC / 916	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / RDC / 915	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / RDC / C02	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Métal	
IGARUN BÂT 5 / RDC / 935	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / RDC / PL004	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / RDC / 914	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / RDC / 913	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / RDC / 912	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / RDC / 911	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / RDC / 910	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / RDC / S01	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / RDC / 934	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / RDC / 909	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / RDC / 908	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / RDC / S02	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / RDC / P002	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / RDC / 907	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / RDC / 906	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / RDC / TREMIE ASCENSEUR	Béton	Béton	Béton	
IGARUN BÂT 5 / RDC / ASC1	Lé souple collé	Papier peint sur plâtre	Métal	
IGARUN BÂT 5 / RDC / 905	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / RDC / PL003	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / RDC / PL002	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / RDC / PL001	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / RDC / 904.2	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / RDC / 904.3	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / RDC / C04	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / RDC / S03	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / RDC / 932	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / RDC / 902	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / RDC / C05	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / RDC / 901	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / RDC / 931	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / RDC / 930	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / R+1 / ESC1	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Plâtre + peinture	
IGARUN BÂT 5 / R+1 / P901	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	

Localisation	Plancher	Mur	Plafond	Conduit
IGARUN BÂT 5 / R+1 / C21	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Métal	
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 981	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 982	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 983	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 984	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 990	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / R+1 / C24	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Métal	
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 985	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 989	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 986	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 987	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 988	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 951	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 952	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 953	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / R+1 / C23	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Métal	
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 954	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 991	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 955	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 956	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 957	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 958	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 959	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 960	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 992	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 993	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / R+1 / C22	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Métal	
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 961	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 962	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 963	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / R+1 / P902	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 994	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / R+1 / LT1	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / R+1 / S21	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / R+1 / S22	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / R+1 / D11	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 927	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 968	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 967	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 965	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 966	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 969	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 970	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 971	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 972	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 973	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	

Localisation	Plancher	Mur	Plafond	Conduit
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 974	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 975	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 976	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 977	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 978	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 979	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / R+1 / 980	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	
IGARUN BÂT 5 / T0 / 997	Béton	Béton	Béton	
IGARUN BÂT 5 / T0 / C31	Béton	Béton	Béton	
IGARUN BÂT 5 / T0 / 996	Béton	Béton	Béton	
IGARUN BÂT 5 / R+1 / LTE11	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-plafond	

6.3. Croquis de repérage

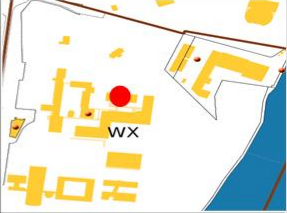
PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE			LEGENDE		Situation du bien objet du repérage
Adresse	07_05 IGARUN Campus Tertre Université de Nantes		Px →	Prélèvement n°X contenant de l'amiante	
R-1	Date visite	26/03/2021	Px →	Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante	
	Auteur	TP	Sx →	Sondage suite à investigation approfondie destructive n°X	
Plan/Elévation	Planche	1/4	NV	Non visité	
	Indice	0			



Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)		
Site : 07_05_IGARUN	Adresse : Chemin de la Censive du Tertre 44000 NANTES	Localisation : IGARUN BÂT 5 / R-1
Réalisé par : Thomas POIDEVIN	N° de planche : 1 / 4	

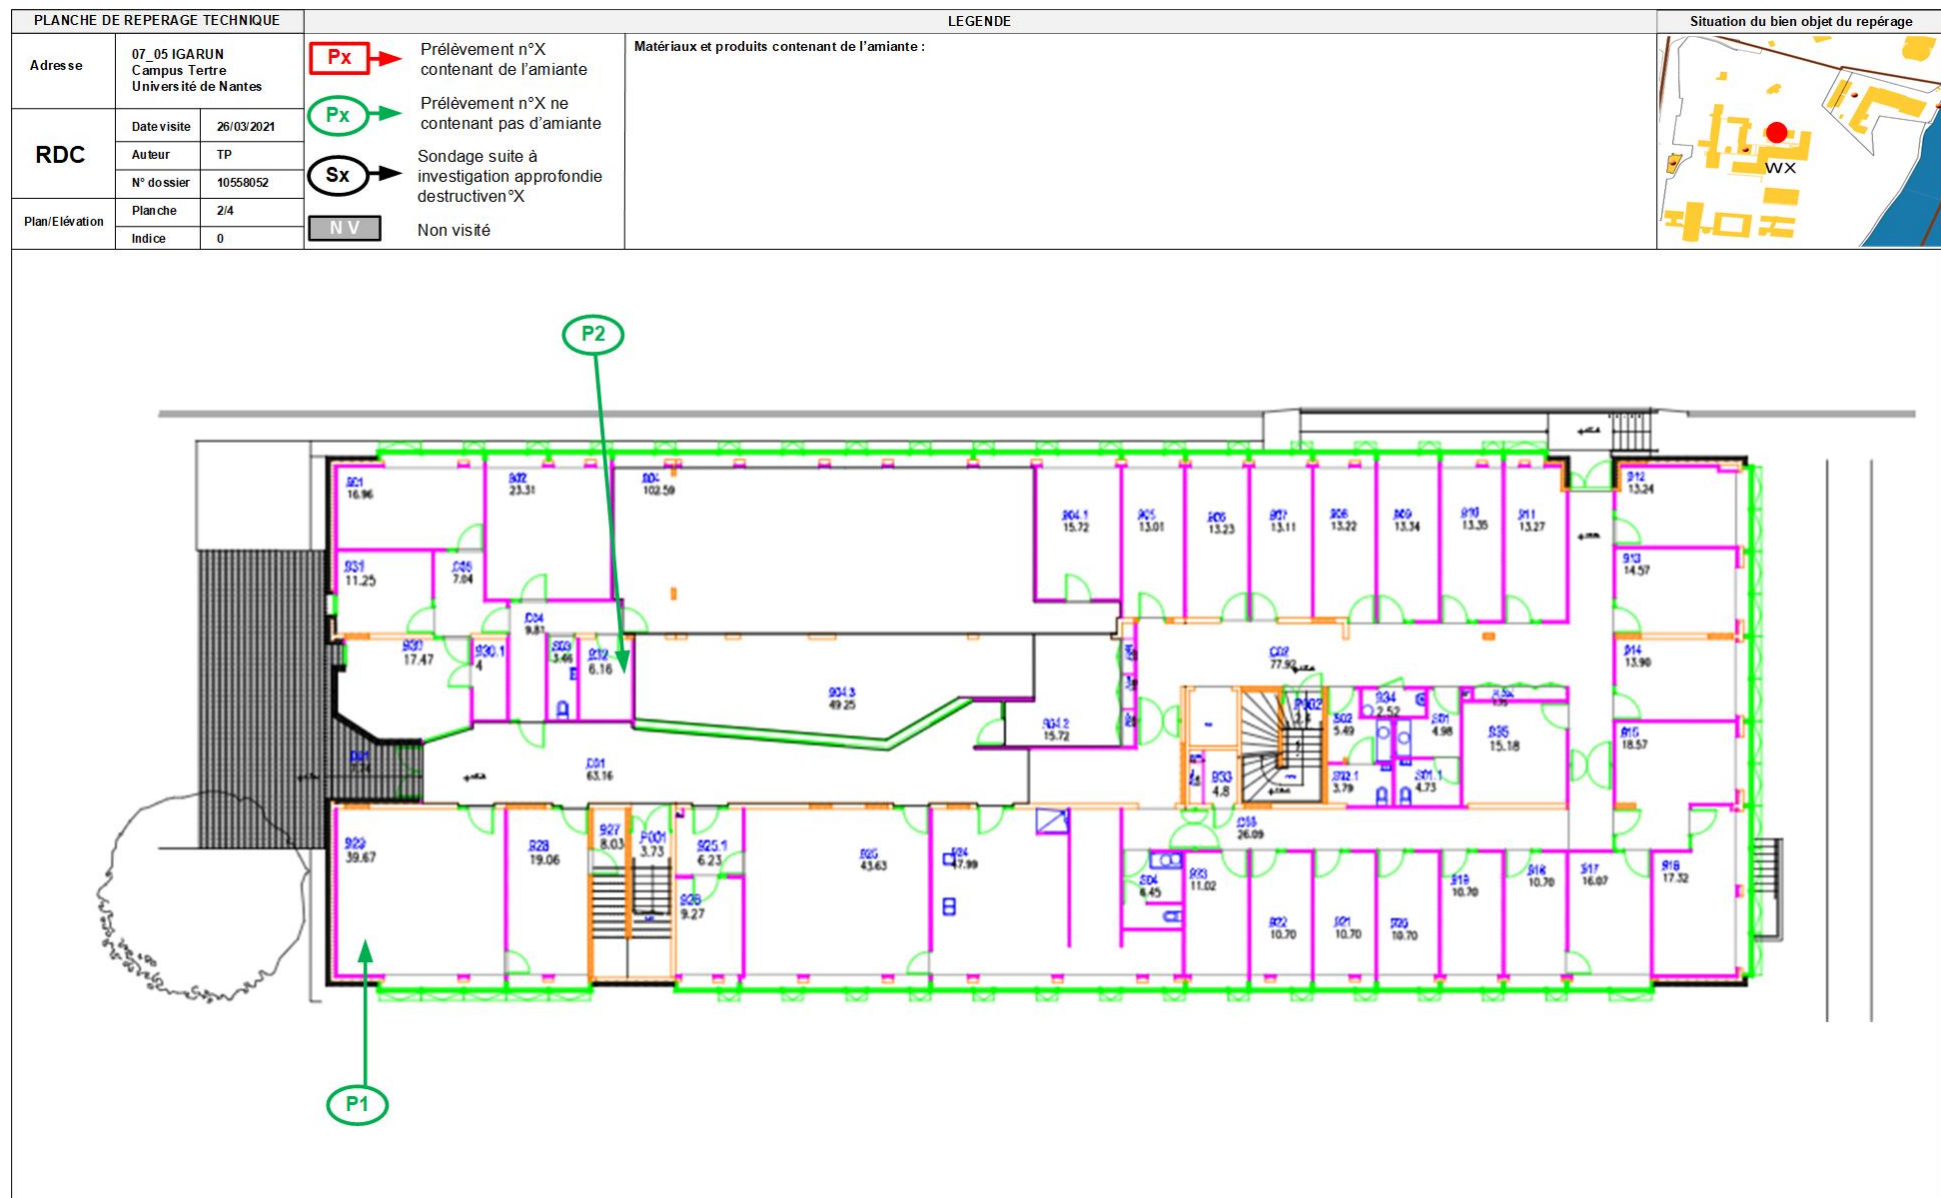
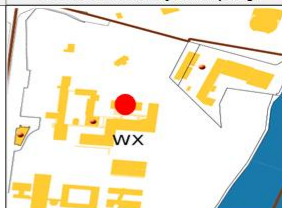


Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)		
Site : 07_05_IGARUN	Adresse : Chemin de la Censive du Tertre 44000 NANTES	Localisation : IGARUN BÂT 5 / RDC
Réalisé par : Thomas POIDEVIN	N° de planche : 2 / 4	

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE			LEGENDE	Situation du bien objet du repérage
Adresse	07_05 IGARUN Campus Tertre Université de Nantes		Px → Prélèvement n°X contenant de l'amiante Px → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante Sx → Sondage suite à investigation approfondie destructrice n°X NV Non visité Matériaux et produits contenant de l'amiante :	
R+1	Date visite	26/03/2021		
	Auteur	TP		
Plan/Élévation	N° dossier	15058052		
	Planche	3/4		
	Indice	0		

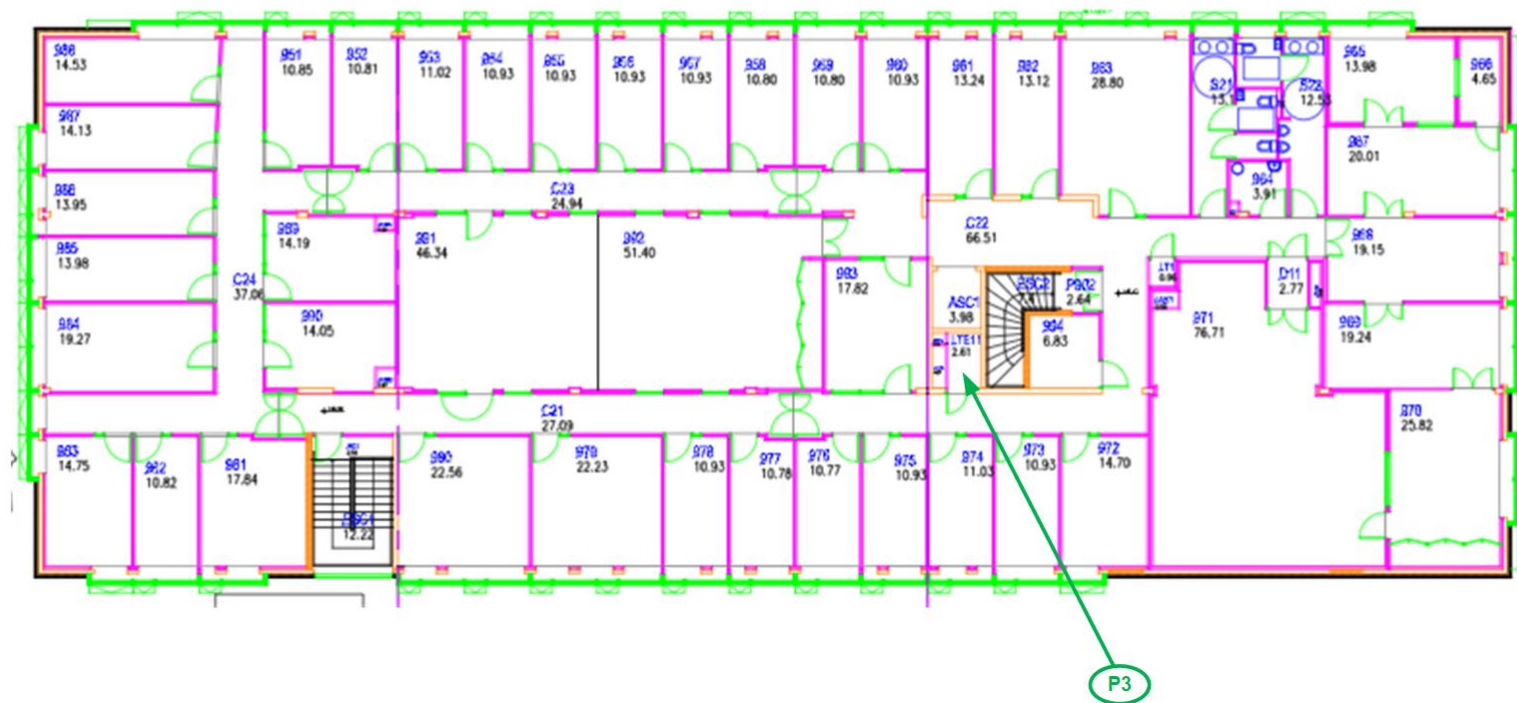
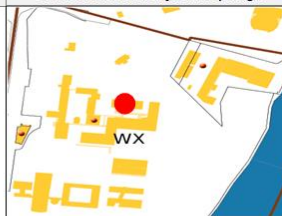


Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)

Site : 07_05_IGARUN	Adresse : Chemin de la Censive du Tertre 44000 NANTES	Localisation : IGARUN BÂT 5 / R+1
Réalisé par : Thomas POIDEVIN	N° de planche : 3 / 4	

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE			LEGENDE	Situation du bien objet du repérage
Adresse	07_05 IGARUN Campus Tertre Université de Nantes		Px → Prélèvement n°X contenant de l'amiante Px → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante Sx → Sondage suite à investigation approfondie destructrice n°X N V Non visité Matériaux et produits contenant de l'amiante :	
TOITURE	Date visite	26/03/2021		
	Auteur	TP		
	N° dossier	10558052		
Plan / Elevation	Planche	4/4		
	Indice	0		

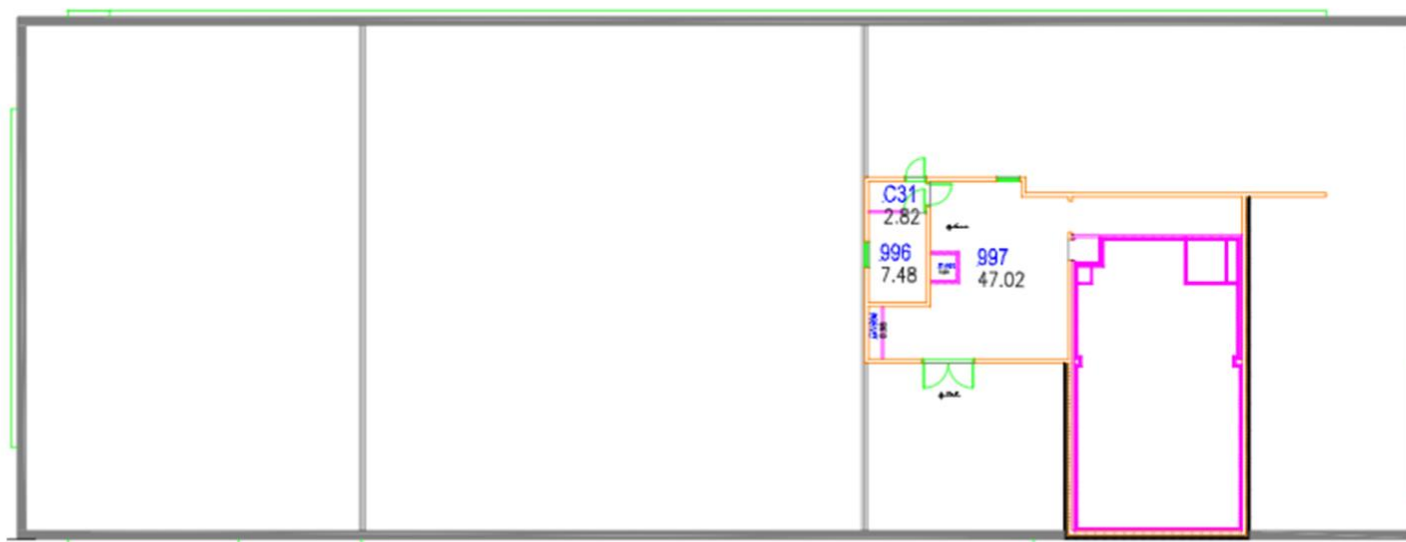


Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)		
Site : 07_05_IGARUN	Adresse : Chemin de la Censive du Tertre 44000 NANTES	Localisation : IGARUN BÂT 5 / EXTERIEUR
Réalisé par : Thomas POIDEVIN	N° de planche : 4 / 4	

6.4. Attestation d'assurance



ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous, soussignés **MSIG Insurance Europe AG**, Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire – 75009 PARIS – certifions par la présente que la Société :

BUREAU VERITAS SERVICES France SAS
8 Cours du Triangle
92800 Puteaux

a souscrit auprès de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale :

Bureau Veritas Exploitation SAS
8 Cours du Triangle 92800 Puteaux

un contrat d'assurance de **RESPONSABILITE CIVILE** portant le numéro F210.16.0414.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la **RESPONSABILITE CIVILE** pouvant incomber à l'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de ses activités de diagnostic immobilier et notamment :

1) Diagnostic amiante

- Repérage amiante avant travaux et démolition,
- Assistance technique pour travaux de traitement de l'amiante,
- Repérage amiante pour constitution de DAPP et de DTA,
- Réalisation ou mise à jour de DAPP,
- Repérage amiante avant/après travaux ou démolition,
- Réalisation ou mise à jour du dossier amiante,
- Examen visuel après travaux de retrait et d'encapsulation,
- Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans l'air des immeubles bâtis,
- Prélèvement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension,
- Analyse d'échantillons prélevés par l'Assuré,
- Mesures d'exposition à l'amiante des travailleurs à leurs postes de travail,
- Vérification périodique de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante dans les bâtiments,
- Repérage amiante avant-vente,
- Repérage amiante avant travaux y compris de démolition sur installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité,
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments (décret 2011-610 du 31 mars 2011) y compris le réemploi des matériaux : concernant cette dernière mission il est précisé que les garanties s'appliquent y compris lorsque la mission porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets amiantés.

2) Autres diagnostics

- Diagnostic radon bâtiments,
- Diagnostic monoxyde de carbone,
- Diagnostic accessibilité des handicapés ERP Existants,
- Diagnostic accessibilité des handicapés des voiries,
- Diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité / de gaz,
- Diagnostic de l'état des risques naturels et technologiques (ERNT),
- Diagnostic de Performances Energétiques –DPE- :
 - Location
 - Cession immobilière
 - ERP
 - Neuf
- Mise à jour du DPE,

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

- Diagnostic des installations d'assainissement non collectif (ANC),
- Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment et diagnostic méréule (DDT),
- Etat parasitaire et diagnostic méréule (hors DDT),
- Diagnostic Plomb avant / après travaux,
- Constat des risques d'exposition au Plomb (CREP) :
 - En cas de location / vente
 - Dans les parties communes
- Risque d'intoxication au plomb dans les peintures,
- Etat des lieux,
- Métrages Loi Carrez/ Loi Boutin,
- Millièmes de copropriété,
- Prêts conventionnés (normes d'habitabilité),
- Sécurité piscine,
- Diagnostic technique Loi SRU,
- Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux d'habitation ou recevant du public,
- Prélèvement et analyse de poussière et de revêtement afin de rechercher la présence de plomb.

3) Analyses et/ou prélèvements d'échantillons,

4) Conseil en performance énergétique.


5) Toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil.

6) Toutes missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage,

7) Toutes missions de maîtrise d'œuvre de désamiantage.

La présente attestation valable du 01/01/2021 au 31/12/2021 à minuit, est délivrée, sous réserve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie au-delà des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se réfère.

Paris, le 15/12/2020


MSIG Insurance Europe AG
65, rue de la Victoire 75009 Paris
Tél : 01 40 67 12 34 Fax : 01 40 67 12 34
RCS Paris 753143882 APE 6512Z

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 12 34
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

6.5. Certificat de compétence

BUREAU VERITAS
Certification



Certificat
Attribué à

Monsieur Thomas POIDEVIN

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code de la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité.

DOMAINES TECHNIQUES

	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du certificat
Amiante sans mention	Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification	26/06/2019	25/06/2024
Amiante avec mention	Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification	09/06/2017	06/06/2022

Date : 17/06/2019

Numéro de certificat : 8104602

Jacques MATILLON, Président

* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.

Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification-dag

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
60, avenue du Général de Gaulle - Immeuble Le Guillaumet - 92046 Paris La Défense



6.6. Rapports d'essais de laboratoire

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Thomas POIDEVIN
1Bis Rue de la Dutée
44800 SAINT HERBLAIN

Notre référence : AR-21-NS-023460-01

Numéro de dossier : 21W014350

Référence de dossier : 1510797435/10558052/S7/3/1_10558052/1/1

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 21W014350-001 - Référence *BV3CW2103 Réf. prél : P001 IGARUN BÂT 5/ RDC/ 929/Plafond - Faux plafond - (fibreuse/blanc(he)-marron)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 21W014350-002 - Référence *BV3CW2104 Réf. prél : P002 IGARUN BÂT 5/ RDC/ 932/Plafond - Faux plafond - (laine de verre-papier/blanc(he)-jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 21W014350-003 - Référence *BV3CW2105 Réf. prél : P003 IGARUN BÂT 5/ R+1/ LTE11/Coffre horizontal - Flocage - (cotonneux/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 21W014350-004 - Référence *BV3CW2106 Réf. prél : P004 IGARUN BÂT 5/ -1/ 900/Plafond - Flocage - (cotonneux/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT OUEST SAS**
Sous-traitance Bâtiment Nantes
EUROFINS ABO
Site de la Géraudière
Rue Pierre Adolphe Bobierre - CS90827
44300 NANTES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-SE-005284-01 Date d'émission de rapport : 22/04/2021 12:48 Page 1/3
Référence laboratoire sous-traitant N° : 21SE004474 Référence de suivi du dossier N° : 21W014350
Reçu au laboratoire le : 20/04/2021 Date de réception : 16/04/2021
Date d'analyse : 21/04/2021
Référence dossier Client: 1510797435/10558052/S7/3/1_10558052/1/1
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	21W014350-001 - BV3CW2103 Réf. prél : P001 IGARUN BÂT 5/ RDC/ 929/Plafond - Faux plafond - (fibreuse/blanc(he)-marron)	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces	MET * / M33I	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MOLP * / FTB9	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
002	21W014350-002 - BV3CW2104 Réf. prél : P002 IGARUN BÂT 5/ RDC/ 932/Plafond - Faux plafond - (laine de verre-papier/blanc(he)-jaune)	Matériau semi-dur de type enduit (fibreux) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces	MET * / M33I	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP * / FTB9	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
003	21W014350-003 - BV3CW2105 Réf. prél : P003 IGARUN BÂT 5/ R+1/ LTE11/Coffre horizontal - Flocage - (cotonneux/gris(e))	Matériau friable fibreux de type flocage (gris) (clair)(i)	MET * / M33I	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-SE-005284-01 Date d'émission de rapport : 22/04/2021 12:48 Page2/3
Référence laboratoire sous-traitant N° : 21SE004474 Référence de suivi du dossier N° : 21W014350
Reçu au laboratoire le : 20/04/2021 Date de réception : 16/04/2021
Date d'analyse : 21/04/2021
Référence dossier Client:1510797435/10558052/S7/3/1_10558052/1/1
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	21W014350-004 - BV3CW2106 Réf. prél : P004 IGARUN BÂT 5/-1/ 900/Plafond - Flocage - (cotonneux/gris(e))	Matériau semi-dur de type enduit (poudreux) (blanc) ; matériau friable fibreux de type flocage (gris) (clair)	MET * / M33I	1 / 2 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) couche(s)

(i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et au LAB GTA 44, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par META indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 Bruz, FRANCE
Tél: +33 (0)3 88 91 65 31: +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33 (0)3 88 91 65 31 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-SE-005284-01

Date d'émission de rapport : 22/04/2021 12:48

Page3/3

Référence laboratoire sous-traitant N° : 21SE004474

Référence de suivi du dossier N° : 21W014350

Reçu au laboratoire le : 20/04/2021

Date de réception : 16/04/2021

Date d'analyse : 21/04/2021

Référence dossier Client:1510797435/10558052/S7/3/1_10558052/1/1

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.



Antony Bouquet
Tech. Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 Bruz, FRANCE

Tél: +33 (0)3 88 91 65 31: +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33 (0)3 88 91 65 31 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr