


Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, modifié par l'arrêté du 23 janvier 2020, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

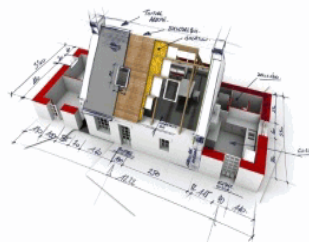

A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 95 Boulevard Pinel 69500 BRON

Référence client : Bâtiment 406

Désignation : Bâtiment 406

Date de construction : Avant 1949

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : SABRE Mathieu


Accompagnateur : Sans objet. (0800 400 100)

Date de repérage : 19/01/2026

Numéro attestation : CPDI4978

Délivré le : 02/08/2024

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire

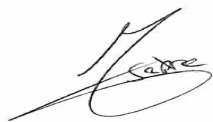

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :

Société RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS
47 RUE DE CHARONNE
75011 PARIS

Donneur d'ordre :

Société RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS
47 RUE DE CHARONNE
75011 PARIS

A-4 SOCIÉTÉ

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 26/01/2026

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 26/01/2026

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION

Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU
DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.



B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant

- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable

- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage

- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions

- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

- Annexe : Plans
- Annexe : Reportage photographique
- Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
- Annexe : Prélèvements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

RdC bâtiment 406 - Vol 1	RdC bâtiment 406 - Vol 2
RdC bâtiment 406 - Vol 3	RdC bâtiment 406 - Vol 4
RdC bâtiment 406 - Vol 5	RdC bâtiment 406 - Vol 6
RdC bâtiment 406 - Vol 7	RdC bâtiment 406 - Vol 8
RdC bâtiment 406 - Vol 9	RdC bâtiment 406 - Vol 10
RdC bâtiment 406 - Vol 11	RdC bâtiment 406 - Vol 12
RdC bâtiment 406 - Vol 13	RdC bâtiment 406 - Vol 14
RdC bâtiment 406 - Vol 15	RdC bâtiment 406 - Vol 16
RdC bâtiment 406 - Vol 17	RdC bâtiment 406 - Vol 18
RdC bâtiment 406 - Vol 19	RdC bâtiment 406 - Vol 20
RdC bâtiment 406 - Vol 21	RdC bâtiment 406 - Vol 22
RdC bâtiment 406 - Vol 23	

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S)
DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Sans objet	Sans objet	Sans objet

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Curage des volumes concernés.
Percement d'une porte dans le local ESPI 1.

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Le périmètre d'intervention concerne l'ensemble des volumes définis dans le schéma de repérage.

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	RdC bâtiment 406	Vol 1 - Vol 2 - Vol 3 - Vol 4 - Vol 6 - Vol 8 - Vol 9 - Vol 10 - Vol 11 - Vol 12 - Vol 14 - Vol 15 - Vol 16 - Vol 17 - Vol 18 - Vol 19 - Vol 21 - Vol 23	
Conduits, canalisations et équipements	RdC bâtiment 406	Vol 2 - Vol 3 - Vol 4 - Vol 6 - Vol 8 - Vol 11 - Vol 12 - Vol 13 - Vol 14 - Vol 15 - Vol 17 - Vol 18 - Vol 19 - Vol 21 - Vol 23	
Équipements divers et accessoires	RdC bâtiment 406	Vol 2	
Plafond et faux-plafonds	RdC bâtiment 406	Vol 2 - Vol 3 - Vol 4 - Vol 5 - Vol 6 - Vol 7 - Vol 8 - Vol 9 - Vol 10 - Vol 11 - Vol 12 - Vol 13 - Vol 14 - Vol 15 - Vol 16 - Vol 17 - Vol 18 - Vol 19 - Vol 20 - Vol 21 - Vol 22 - Vol 23	
Revêtement de mur	RdC bâtiment 406	Vol 2 - Vol 3 - Vol 4 - Vol 8 - Vol 9 - Vol 11 - Vol 12 - Vol 13 - Vol 14 - Vol 15 - Vol 16 - Vol 17 - Vol 18	
Revêtement de sol	RdC bâtiment 406	Vol 2 - Vol 3 - Vol 4 - Vol 5 - Vol 7 - Vol 8 - Vol 11 - Vol 12 - Vol 13 - Vol 14 - Vol 15 - Vol 16 - Vol 17 - Vol 18 - Vol 20 - Vol 22	
Façades	RdC bâtiment 406	Vol 9 - Vol 10 - Vol 23	



D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Sans objet.

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Sans objet.

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Sans objet.

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalisation d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :

- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en œuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.



E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.

Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 10	Façades	Panneaux-sandwichs	Plaques	002EX031409 n°1
Vol 9	Façades	Panneaux-sandwichs	Plaques	002EX031409 n°1
Vol 13	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	002EX031409 n°40
Vol 12	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	002EX031409 n°48
Vol 23	Façades	Menuiseries	Joint de structure	002EX031409 n°53
Vol 13	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P60
Vol 13	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P61
Vol 12	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P63
Vol 12	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P65 Phase 1

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Les clapets coupe-feu n'ont pu être prélevés sans altérer la fonction coupe-feu des étages supérieurs.

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

- 1 - Façades**
- 2 - Parois verticales intérieures et enduits**
- 3 - Plafond et faux-plafonds**
- 4 - Revêtement de sol**
- 5 - Revêtement de mur**
- 6 - Conduits, canalisations et équipements**
- 7 - Equipements divers et accessoires**



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RdC bâtiment 406	Vol 10	Panneaux-sa ndwichs	Plaques	P1	Réalisation d'un prélèvement		002EX 03140 9 n°1 - 1	002EX 03140 9 n°1	Peinture / Fibres-cime nt - Effritable / Dur Fibreux - Blanc / Gris	Positif	Présen ce sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 9	Panneaux-sa ndwichs	Plaques	S1 (P1)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EX 03140 9 n°1 - 1	002EX 03140 9 n°1	Peinture / Fibres-cime nt - Effritable / Dur Fibreux - Blanc / Gris	Positif	Présen ce sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 23	Murs	Enduit ciment	P52	Réalisation d'un prélèvement	Enduit ciment sur soubasse ment	002EX 03140 9 n°52 - 1	002EX 03140 9 n°52	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 23	Menuiseries	Joint de structure	P53	Réalisation d'un prélèvement	Joint de structure sur ancien cadre bois	002EX 03140 9 n°53 - 1	002EX 03140 9 n°53	Matériau - Résineux - Noir	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RdC bâtiment 406	Vol 10	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P2	Réalisation d'un prélèvement	Peinture + enduit plâtre sur porteur	002EX 03140 9 n°2 - 1	002EX 03140 9 n°2	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RdC bâtiment 406	Vol 9	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P3	Réalisation d'un prélèvement	Peinture + enduit plâtre sur cloisons (pièces sèches)	002EX 03140 9 n°3 - 1	002EX 03140 9 n°3	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 2	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P6	Réalisation d'un prélèvement	Peinture + enduit plâtre sur cloisons	002EX 03140 9 n°6 - 1	002EX 03140 9 n°6	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 8	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P7	Réalisation d'un prélèvement	Peinture + enduit plâtre sur porteur	002EX 03140 9 n°7 - 1	002EX 03140 9 n°7	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RdC bâtiment 406	Vol 8	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Peinture + enduit plâtre sur porteur	002EX 03140 9 n°7 - 1	002EX 03140 9 n°7	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 11	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Peinture + enduit plâtre sur porteur	002EX 03140 9 n°7 - 1	002EX 03140 9 n°7	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RdC bâtiment 406	Vol 8 - Vol 11	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P7 - S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Peinture + enduit plâtre sur porteur	002EX 03140 9 n°7 - 1	002EX 03140 9 n°7	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 2	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P13	Réalisation d'un prélèvement	Peinture goutelette	002EX 03140 9 n°13 - 1	002EX 03140 9 n°13	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 2	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P14	Réalisation d'un prélèvement	Ancienne peinture goutelette	002EX 03140 9 n°14 - 1	002EX 03140 9 n°14	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RdC bâtiment 406	Vol 2	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P15	Réalisation d'un prélèvement		002EX 03140 9 n°15 - 1	002EX 03140 9 n°15	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 2	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P18	Réalisation d'un prélèvement	Peinture goutelette	002EX 03140 9 n°18 - 1	002EX 03140 9 n°18	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 3	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Peinture goutelette	002EX 03140 9 n°18 - 1	002EX 03140 9 n°18	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 4	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Peinture goutelette	002EX 03140 9 n°18 - 1	002EX 03140 9 n°18	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RdC bâtiment 406	Vol 18	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Peinture goutelette	002EX 03140 9 n°18 - 1	002EX 03140 9 n°18	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 17	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Peinture goutelette	002EX 03140 9 n°18 - 1	002EX 03140 9 n°18	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 16	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Peinture goutelette	002EX 03140 9 n°18 - 1	002EX 03140 9 n°18	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 15	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Peinture goutelette	002EX 03140 9 n°18 - 1	002EX 03140 9 n°18	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RdC bâtiment 406	Vol 14	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Peinture goutelette	002EX 03140 9 n°18 - 1	002EX 03140 9 n°18	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 3 - Vol 4 - Vol 18 - Vol 17 - Vol 16 - Vol 15 - Vol 14	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S22 - S23 - S24 - S25 - S26 - S27 - S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Peinture goutelette	002EX 03140 9 n°18 - 1	002EX 03140 9 n°18	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 3	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P19	Réalisation d'un prélèvement	Peinture + enduit plâtre sur périphérie	002EX 03140 9 n°19 - 1	002EX 03140 9 n°19	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 4	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Peinture + enduit plâtre sur périphérie	002EX 03140 9 n°19 - 1	002EX 03140 9 n°19	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RdC bâtiment 406	Vol 6	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Peinture + enduit plâtre sur périphérie	002EX 03140 9 n°19 - 1	002EX 03140 9 n°19	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 19	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Peinture + enduit plâtre sur périphérie	002EX 03140 9 n°19 - 1	002EX 03140 9 n°19	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 21	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Peinture + enduit plâtre sur périphérie	002EX 03140 9 n°19 - 1	002EX 03140 9 n°19	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 23	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Peinture + enduit plâtre sur périphérie	002EX 03140 9 n°19 - 1	002EX 03140 9 n°19	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RdC bâtiment 406	Vol 11	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Peinture + enduit plâtre sur périphérie	002EX 03140 9 n°19 - 1	002EX 03140 9 n°19	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 1	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Peinture + enduit plâtre sur périphérie	002EX 03140 9 n°19 - 1	002EX 03140 9 n°19	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 18	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Peinture + enduit plâtre sur périphérie	002EX 03140 9 n°19 - 1	002EX 03140 9 n°19	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 17	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Peinture + enduit plâtre sur périphérie	002EX 03140 9 n°19 - 1	002EX 03140 9 n°19	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RdC bâtiment 406	Vol 16	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Peinture + enduit plâtre sur périphérie	002EX 03140 9 n°19 - 1	002EX 03140 9 n°19	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 15	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Peinture + enduit plâtre sur périphérie	002EX 03140 9 n°19 - 1	002EX 03140 9 n°19	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 14	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Peinture + enduit plâtre sur périphérie	002EX 03140 9 n°19 - 1	002EX 03140 9 n°19	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RdC bâtiment 406	Vol 4 - Vol 6 - Vol 19 - Vol 21 - Vol 23 - Vol 11 - Vol 18 - Vol 17 - Vol 16 - Vol 15 - Vol 14	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S10 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Peinture + enduit plâtre sur périphérie	002EX	002EX	Peinture /	Négatif	Négatif sur analyse
				S11 -			03140	03140	Enduit /		
				S12 -			9 n°19	9 n°19	Plâtre -		
				S13 -			- 1		Effritable /		
				S14 -					Effritable /		
				S15 -					Effritable -		
				S16 -					Blanc / Blanc		
				S17 -					/ Blanc		
				S18 -							
				S19 -							
				S20 -							
				S21							
RdC bâtiment 406	Vol 3	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P20	Réalisation d'un prélèvement		002EX	002EX	Peinture /	Négatif	Négatif sur analyse
							03140	03140	Enduit /		
							9 n°20	9 n°20	Plâtre -		
							- 1		Effritable /		
									Effritable /		
RdC bâtiment 406	Vol 4	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P24	Réalisation d'un prélèvement	Peinture + enduit plâtre sur poteaux	002EX	002EX	Peinture /	Négatif	Négatif sur analyse
							03140	03140	Enduit /		
							9 n°24	9 n°24	Plâtre -		
							- 1		Effritable /		
									Effritable /		
									Effritable -		
									Blanc / Blanc		
									/ Blanc		

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RdC bâtiment 406	Vol 4	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24	Peinture + enduit plâtre sur poteaux	002EX 03140 9 n°24 - 1	002EX 03140 9 n°24	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 2	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24	Peinture + enduit plâtre sur poteaux	002EX 03140 9 n°24 - 1	002EX 03140 9 n°24	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 4 - Vol 2	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P24 - S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24	Peinture + enduit plâtre sur poteaux	002EX 03140 9 n°24 - 1	002EX 03140 9 n°24	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 4	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P25	Réalisation d'un prélèvement		002EX 03140 9 n°25 - 1	002EX 03140 9 n°25	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RdC bâtiment 406	Vol 17	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P30	Réalisation d'un prélèvement	Peinture goutelette	002EX 03140 9 n°30 - 1	002EX 03140 9 n°30	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 17	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P31	Réalisation d'un prélèvement	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint (pièces sèches)	002EX 03140 9 n°31 - 1	002EX 03140 9 n°31	Peinture / Enduit / Papier peint - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Beige / Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 15	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P34	Réalisation d'un prélèvement	Résidus d'ancienne s cloisons	002EX 03140 9 n°34 - 1	002EX 03140 9 n°34	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 2	Menuiseries	Mastic vitrier	P38	Réalisation d'un prélèvement	Mastic vitrier effritable + peinture.	002EX 03140 9 n°38 - 2	002EX 03140 9 n°38	Matériau / Matériau - Effritable / Souple Fibreux - Noir / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 2	Menuiseries	Mastic vitrier	P38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38	Mastic vitrier effritable + peinture.	002EX 03140 9 n°38 - 2	002EX 03140 9 n°38	Matériau / Matériau - Effritable / Souple Fibreux - Noir / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RdC bâtiment 406	Vol 2	Menuiseries	Mastic vitrier	P39	Réalisation d'un prélèvement	Mastic vitrier effritable + peinture.	002EX 03140 9 n°39 - 1	002EX 03140 9 n°39	Mastic / Peinture - Souple / Effritable - Beige / Violet	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 2	Menuiseries	Mastic vitrier	P39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39	Mastic vitrier effritable + peinture.	002EX 03140 9 n°39 - 1	002EX 03140 9 n°39	Mastic / Peinture - Souple / Effritable - Beige / Violet	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 12	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P47	Réalisation d'un prélèvement	Peinture + enduit plâtre sur porteur	002EX 03140 9 n°47 - 1	002EX 03140 9 n°47	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 9	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P51	Réalisation d'un prélèvement	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint (pièces sèches)	002EX 03140 9 n°51 - 1	002EX 03140 9 n°51	Peinture / Carton / Enduit / Papier peint / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Beige / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RdC bâtiment 406	Vol 1	Porte coupe-feu	Joint	P54	Réalisation d'un prélèvement		I2 - 1 - 002EX 03140 9-1 n °54 - 2	P54	Matériau / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RdC bâtiment 406	Vol 9	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P4	Réalisation d'un prélèvement	Panneaux faux plafonds collés	002EX 03140 9 n°4 - 1	002EX 03140 9 n°4	Faux-plafond / Peinture - Effritable Fibreux / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 10	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Panneaux faux plafonds collés	002EX 03140 9 n°4 - 1	002EX 03140 9 n°4	Faux-plafond / Peinture - Effritable Fibreux / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 9	Plafonds	Enduits plâtre	P5	Réalisation d'un prélèvement	Peinture + enduit plâtre	002EX 03140 9 n°5 - 1	002EX 03140 9 n°5	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RdC bâtiment 406	Vol 10	Plafonds	Enduits plâtre	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Peinture + enduit plâtre	002EX 03140 9 n°5 - 1	002EX 03140 9 n°5	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 3	Plafonds	Enduits plâtre	P22	Réalisation d'un prélèvement	Peinture + enduit plâtre	002EX 03140 9 n°22 - 1	002EX 03140 9 n°22	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 18	Plafonds	Enduits plâtre	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Peinture + enduit plâtre	002EX 03140 9 n°22 - 1	002EX 03140 9 n°22	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 17	Plafonds	Enduits plâtre	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Peinture + enduit plâtre	002EX 03140 9 n°22 - 1	002EX 03140 9 n°22	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RdC bâtiment 406	Vol 16	Plafonds	Enduits plâtre	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Peinture + enduit plâtre	002EX 03140 9 n°22 - 1	002EX 03140 9 n°22	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 15	Plafonds	Enduits plâtre	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Peinture + enduit plâtre	002EX 03140 9 n°22 - 1	002EX 03140 9 n°22	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 14	Plafonds	Enduits plâtre	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Peinture + enduit plâtre	002EX 03140 9 n°22 - 1	002EX 03140 9 n°22	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 2	Plafonds	Enduits plâtre	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Peinture + enduit plâtre	002EX 03140 9 n°22 - 1	002EX 03140 9 n°22	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RdC bâtiment 406	Vol 4	Plafonds	Enduits plâtre	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Peinture + enduit plâtre	002EX 03140 9 n°22 - 1	002EX 03140 9 n°22	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 6	Plafonds	Enduits plâtre	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Peinture + enduit plâtre	002EX 03140 9 n°22 - 1	002EX 03140 9 n°22	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 5	Plafonds	Enduits plâtre	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Peinture + enduit plâtre	002EX 03140 9 n°22 - 1	002EX 03140 9 n°22	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 19	Plafonds	Enduits plâtre	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Peinture + enduit plâtre	002EX 03140 9 n°22 - 1	002EX 03140 9 n°22	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RdC bâtiment 406	Vol 7	Plafonds	Enduits plâtre	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Peinture + enduit plâtre	002EX 03140 9 n°22 - 1	002EX 03140 9 n°22	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 21	Plafonds	Enduits plâtre	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Peinture + enduit plâtre	002EX 03140 9 n°22 - 1	002EX 03140 9 n°22	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 20	Plafonds	Enduits plâtre	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Peinture + enduit plâtre	002EX 03140 9 n°22 - 1	002EX 03140 9 n°22	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 22	Plafonds	Enduits plâtre	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Peinture + enduit plâtre	002EX 03140 9 n°22 - 1	002EX 03140 9 n°22	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RdC bâtiment 406	Vol 23	Plafonds	Enduits plâtre	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Peinture + enduit plâtre	002EX 03140 9 n°22 - 1	002EX 03140 9 n°22	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 8	Plafonds	Enduits plâtre	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Peinture + enduit plâtre	002EX 03140 9 n°22 - 1	002EX 03140 9 n°22	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 18 - Vol 17 - Vol 16 - Vol 15 - Vol 14 - Vol 2 - Vol 4 - Vol 6 - Vol 5 - Vol 19 - Vol 7 - Vol 21 - Vol 20 - Vol 22 - Vol 23 - Vol 8	Plafonds	Enduits plâtre	S29 - S30 - S31 - S32 - S33 - S34 - S35 - S36 - S37 - S38 - S39 - S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Peinture + enduit plâtre	002EX 03140 9 n°22 - 1	002EX 03140 9 n°22	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RdC bâtiment 406	Vol 3	Plafonds	Panneaux vissés	P23	Réalisation d'un prélèvement	Plaque type BA13 collées	002EX 03140 9 n°23 - 1	002EX 03140 9 n°23	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 4	Plafonds	Panneaux vissés	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Plaque type BA13 collées	002EX 03140 9 n°23 - 1	002EX 03140 9 n°23	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 15	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P33	Réalisation d'un prélèvement	Panneaux faux plafonds	002EX 03140 9 n°33 - 1	002EX 03140 9 n°33	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 14	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33	Panneaux faux plafonds	002EX 03140 9 n°33 - 1	002EX 03140 9 n°33	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RdC bâtiment 406	Vol 16	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33	Panneaux faux plafonds	002EX 03140 9 n°33 - 1	002EX 03140 9 n°33	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 17	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33	Panneaux faux plafonds	002EX 03140 9 n°33 - 1	002EX 03140 9 n°33	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 18	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33	Panneaux faux plafonds	002EX 03140 9 n°33 - 1	002EX 03140 9 n°33	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 4	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33	Panneaux faux plafonds	002EX 03140 9 n°33 - 1	002EX 03140 9 n°33	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 3	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33	Panneaux faux plafonds	002EX 03140 9 n°33 - 1	002EX 03140 9 n°33	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RdC bâtiment 406	Vol 8	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33	Panneaux faux plafonds	002EX 03140 9 n°33 - 1	002EX 03140 9 n°33	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 11	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33	Panneaux faux plafonds	002EX 03140 9 n°33 - 1	002EX 03140 9 n°33	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 14 - Vol 16 - Vol 17 - Vol 18 - Vol 4 - Vol 3 - Vol 8 - Vol 11	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S52 - S53 - S54 - S55 - S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33	Panneaux faux plafonds	002EX 03140 9 n°33 - 1	002EX 03140 9 n°33	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 12	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P46	Réalisation d'un prélèvement	Panneaux faux plafonds	002EX 03140 9 n°46 - 1	002EX 03140 9 n°46	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 13	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46	Panneaux faux plafonds	002EX 03140 9 n°46 - 1	002EX 03140 9 n°46	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 9	Plafonds	Colle de panneaux	P68	Réalisation d'un prélèvement	Colle de panneaux	002EX 03140 9-1 n °68 - 1	P68	Matériau - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RdC bâtiment 406	Vol 5	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P28	Réalisation d'un prélèvement	Carrelage moucheté + colle grise	002EX 03140 9 n°28 - 1	002EX 03140 9 n°28	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 4	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	Carrelage moucheté + colle grise	002EX 03140 9 n°28 - 1	002EX 03140 9 n°28	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 3	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	Carrelage moucheté + colle grise	002EX 03140 9 n°28 - 1	002EX 03140 9 n°28	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 18	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	Carrelage moucheté + colle grise	002EX 03140 9 n°28 - 1	002EX 03140 9 n°28	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 17	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	Carrelage moucheté + colle grise	002EX 03140 9 n°28 - 1	002EX 03140 9 n°28	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 16	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	Carrelage moucheté + colle grise	002EX 03140 9 n°28 - 1	002EX 03140 9 n°28	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 15	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	Carrelage moucheté + colle grise	002EX 03140 9 n°28 - 1	002EX 03140 9 n°28	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RdC bâtiment 406	Vol 14	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	Carrelage moucheté + colle grise	002EX 03140 9 n°28 - 1	002EX 03140 9 n°28	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 2	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	Carrelage moucheté + colle grise	002EX 03140 9 n°28 - 1	002EX 03140 9 n°28	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 7	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	Carrelage moucheté + colle grise	002EX 03140 9 n°28 - 1	002EX 03140 9 n°28	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 20	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	Carrelage moucheté + colle grise	002EX 03140 9 n°28 - 1	002EX 03140 9 n°28	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 22	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	Carrelage moucheté + colle grise	002EX 03140 9 n°28 - 1	002EX 03140 9 n°28	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 4 - Vol 3 - Vol 18 - Vol 17 - Vol 16 - Vol 15 - Vol 14 - Vol 2 - Vol 7 - Vol 20 - Vol 22	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S42 - S43 - S44 - S45 - S46 - S47 - S48 - S49 - S50 - S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	Carrelage moucheté + colle grise	002EX 03140 9 n°28 - 1	002EX 03140 9 n°28	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RdC bâtiment 406	Vol 12	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P49	Réalisation d'un prélèvement	Carrelage moucheté + colle grise	002EX 03140 9 n°49 - 1	002EX 03140 9 n°49	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 13	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49	Carrelage moucheté + colle grise	002EX 03140 9 n°49 - 1	002EX 03140 9 n°49	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 8	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49	Carrelage moucheté + colle grise	002EX 03140 9 n°49 - 1	002EX 03140 9 n°49	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 11	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49	Carrelage moucheté + colle grise	002EX 03140 9 n°49 - 1	002EX 03140 9 n°49	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 13 - Vol 8 - Vol 11	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S57 - S58 - S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49	Carrelage moucheté + colle grise	002EX 03140 9 n°49 - 1	002EX 03140 9 n°49	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 13	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P62	Réalisation d'un prélèvement	Carrelage + colle beige	002EX 03140 9-1 n °62 - 1	P62	Joint / Colle - Dur / Dur - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RdC bâtiment 406	Vol 8	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P8	Réalisation d'un prélèvement	Faïence + colle beige	002EX 03140 9 n°8 - 1	002EX 03140 9 n°8	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RdC bâtiment 406	Vol 8	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P9	Réalisation d'un prélèvement	Faïence inférieure + colle beige	002EX 03140 9 n°9 - 1	002EX 03140 9 n°9	Colle / Peinture / Plâtre - Dur / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 11	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P10	Réalisation d'un prélèvement	Faïence supérieure + colle beige	002EX 03140 9 n°10 - 1	002EX 03140 9 n°10 Phase 1	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 11	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P10	Réalisation d'un prélèvement	Faïence supérieure + colle beige	002EX 03140 9 n°10 - 1	002EX 03140 9 n°10 Phase 2	Joint - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 11	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P11	Réalisation d'un prélèvement	Faïence + colle grise	002EX 03140 9 n°11 - 1	002EX 03140 9 n°11	Colle - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 2	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P16	Réalisation d'un prélèvement	Plinthe + colle beige	002EX 03140 9 n°16 - 1	002EX 03140 9 n°16	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 2	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P17	Réalisation d'un prélèvement	Plinthe + colle grise		002EX 03140 9 n°17	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 3	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P21	Réalisation d'un prélèvement	Faïence + colle beige	002EX 03140 9 n°21 - 1	002EX 03140 9 n°21	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RdC bâtiment 406	Vol 4	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P26	Réalisation d'un prélèvement	Faïence + colle beige	002EX 03140 9 n°26 - 1	002EX 03140 9 n°26	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 18	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P27	Réalisation d'un prélèvement	Faïence + colle beige	002EX 03140 9 n°27 - 1	002EX 03140 9 n°27	Colle / Enduit / Joint - Dur / Effritable / Dur - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 17	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P29	Réalisation d'un prélèvement	Faïence + colle beige	002EX 03140 9 n°29 - 1	002EX 03140 9 n°29	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 15	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P32	Réalisation d'un prélèvement	Plinthe + colle grise (rustine)	002EX 03140 9 n°32 - 1	002EX 03140 9 n°32	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 16	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P35	Réalisation d'un prélèvement	Faïence + colle beige	002EX 03140 9 n°35 - 1	002EX 03140 9 n°35	Colle / Peinture / Enduit - Dur / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 16	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P36	Réalisation d'un prélèvement	Plinthe + colle beige	002EX 03140 9 n°36 - 1	002EX 03140 9 n°36	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RdC bâtiment 406	Vol 14	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P37	Réalisation d'un prélèvement	Faïence + colle beige	002EX 03140 9 n°37 - 1	002EX 03140 9 n°37	Colle / Peinture / Plâtre - Dur / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 13	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P40	Réalisation d'un prélèvement	Faïence inférieure + colle beige	002EX 03140 9 n°40 - 1	002EX 03140 9 n°40	Colle - Dur - Beige	Positif	Présen ce sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 13	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Faïence inférieure + colle beige	002EX 03140 9 n°40 - 1	002EX 03140 9 n°40	Colle - Dur - Beige	Positif	Présen ce sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 13	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P41	Réalisation d'un prélèvement	Faïence supérieure + colle beige	002EX 03140 9 n°41 - 1	002EX 03140 9 n°41	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 13	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Faïence supérieure + colle beige	002EX 03140 9 n°41 - 1	002EX 03140 9 n°41	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 13	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P42	Réalisation d'un prélèvement	Faïence + colle beige	002EX 03140 9 n°42 - 1	002EX 03140 9 n°42	Colle / Matériau / Brique - Dur / Effritable / Effritable - Blanc / Gris / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RdC bâtiment 406	Vol 13	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P43	Réalisation d'un prélèvement	Faïence + colle beige	002EX 03140 9 n°43 - 1	002EX 03140 9 n°43	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 12	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P44	Réalisation d'un prélèvement	Faïence grise inférieure + colle beige	002EX 03140 9 n°44 - 1	002EX 03140 9 n°44	Colle - Dur Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 12	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P45	Réalisation d'un prélèvement	Faïence jaune supérieure + colle beige	002EX 03140 9 n°45 - 1	002EX 03140 9 n°45	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 12	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45	Faïence jaune supérieure + colle beige	002EX 03140 9 n°45 - 1	002EX 03140 9 n°45	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 12	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P48	Réalisation d'un prélèvement	Faïence + colle beige	002EX 03140 9 n°48 - 1	002EX 03140 9 n°48	Colle - Dur - Beige	Positif	Présen ce sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 9	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P50	Réalisation d'un prélèvement	Plinthe + colle grise	002EX 03140 9 n°50 - 1	002EX 03140 9 n°50	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 13	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P56	Réalisation d'un prélèvement	Faïence + colle beige (prélève ment contra dictoi re au P40)	002EX 03140 9-1 n °56 - 1	P56	Colle / Peinture / Plâtre - Dur / Effritable - Effritable - Blanc / Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RdC bâtiment 406	Vol 13	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P57	Réalisation d'un prélèvement	Faïence + colle beige (prélèvement contradictoire au P40)	002EX 03140 9-1 n °57 - 1	P57	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 13	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P58	Réalisation d'un prélèvement	Faïence + colle beige (prélèvement contradictoire au P40)	002EX 03140 9-1 n °58 - 1	P58	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 13	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58	Faïence + colle beige (prélèvement contradictoire au P40)	002EX 03140 9-1 n °58 - 1	P58	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 13	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P59	Réalisation d'un prélèvement	Faïence + colle beige (prélèvement contradictoire au P40)	002EX 03140 9-1 n °59 - 1	P59 Phase 1	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 13	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59	Faïence + colle beige (prélèvement contradictoire au P40)	002EX 03140 9-1 n °59 - 1	P59 Phase 1	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RdC bâtiment 406	Vol 13	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P59	Réalisation d'un prélèvement	Faïence + colle beige (prélèvement contradictoire au P40)	002EX 03140 9-1 n °59 - 1	P59 Phase 2	Joint - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 13	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59	Faïence + colle beige (prélèvement contradictoire au P40)	002EX 03140 9-1 n °59 - 1	P59 Phase 2	Joint - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 13	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P60	Réalisation d'un prélèvement	Faïence + colle beige (prélèvement contradictoire au P40)	002EX 03140 9-1 n °60 - 1	P60	Matériau / Colle / Plâtre - Effritable / Dur / Effritable - Blanc / Gris / Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 13	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60	Faïence + colle beige (prélèvement contradictoire au P40)	002EX 03140 9-1 n °60 - 1	P60	Matériau / Colle / Plâtre - Effritable / Dur / Effritable - Blanc / Gris / Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 13	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P61	Réalisation d'un prélèvement	Faïence + colle beige (prélèvement contradictoire au P40)	002EX 03140 9-1 n °61 - 1	P61	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RdC bâtiment 406	Vol 13	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Faïence + colle beige (prélève- ment contradictoi- re au P40)	002EX 03140 9-1 n °61 - 1	P61	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Positif	Présen- ce sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 12	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P63	Réalisation d'un prélèvement	Faïence + colle beige (prélève- ment contradictoi- re au P40)	002EX 03140 9-1 n °63 - 1	P63	Colle - Dur - Gris	Positif	Présen- ce sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 12	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63	Faïence + colle beige (prélève- ment contradictoi- re au P40)	002EX 03140 9-1 n °63 - 1	P63	Colle - Dur - Gris	Positif	Présen- ce sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 12	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P64	Réalisation d'un prélèvement	Faïence + colle beige (prélève- ment contradictoi- re au P40)	002EX 03140 9-1 n °64 - 1	P64	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 12	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P65	Réalisation d'un prélèvement	Faïence + colle beige (prélève- ment contradictoi- re au P40)	002EX 03140 9-1 n °65 - 1	P65 Phase 1	Colle - Dur - Gris	Positif	Présen- ce sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RdC bâtiment 406	Vol 12	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P65	Réalisation d'un prélèvement	Faïence + colle beige (prélèvement contradictoire au P40)	002EX 03140 9-1 n °65 - 1	P65 Phase 2	Joint - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 12	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P66	Réalisation d'un prélèvement	Faïence blanche superieure + colle beige	002EX 03140 9-1 n °66 - 1	P66 Phase 1	Matériau - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 12	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P66	Réalisation d'un prélèvement	Faïence blanche superieure + colle beige	002EX 03140 9-1 n °66 - 1	P66 Phase 2	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 12	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P67	Réalisation d'un prélèvement	Faïence blanche inferieure + colle beige	002EX 03140 9-1 n °67 - 1	P67	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RdC bâtiment 406	Vol 12	Conduit eau	Conduit	S6	Réalisation d'un sondage		S6 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureA imanta ge



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RdC bâtiment 406	Vol 13	Conduit eau	Conduit	S6	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S6		S6 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureA imanta ge
RdC bâtiment 406	Vol 2	Conduit air	Rubans adhésifs	P55	Réalisation d'un prélèvement	Rubans adhésifs gris sur conduit VMC	002EX 03140 9-1 n °55 - 1	P55	Peinture / Toile / Matériau - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 3	Conduit air	Rubans adhésifs	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55	Rubans adhésifs gris sur conduit VMC	002EX 03140 9-1 n °55 - 1	P55	Peinture / Toile / Matériau - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RdC bâtiment 406	Vol 17	Conduit air	Rubans adhésifs	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55	Rubans adhésifs gris sur conduit VMC	002EX 03140 9-1 n °55 - 1	P55	Peinture / Toile / Matériau - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 18	Conduit air	Rubans adhésifs	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55	Rubans adhésifs gris sur conduit VMC	002EX 03140 9-1 n °55 - 1	P55	Peinture / Toile / Matériau - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 15	Conduit air	Rubans adhésifs	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55	Rubans adhésifs gris sur conduit VMC	002EX 03140 9-1 n °55 - 1	P55	Peinture / Toile / Matériau - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RdC bâtiment 406	Vol 14	Conduit air	Rubans adhésifs	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55	Rubans adhésifs gris sur conduit VMC	002EX 03140 9-1 n °55 - 1	P55	Peinture / Toile / Matériau - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 6	Conduit air	Rubans adhésifs	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55	Rubans adhésifs gris sur conduit VMC	002EX 03140 9-1 n °55 - 1	P55	Peinture / Toile / Matériau - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 4	Conduit air	Rubans adhésifs	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55	Rubans adhésifs gris sur conduit VMC	002EX 03140 9-1 n °55 - 1	P55	Peinture / Toile / Matériau - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RdC bâtiment 406	Vol 19	Conduit air	Rubans adhésifs	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55	Rubans adhésifs gris sur conduit VMC	002EX 03140 9-1 n °55 - 1	P55	Peinture / Toile / Matériau - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 21	Conduit air	Rubans adhésifs	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55	Rubans adhésifs gris sur conduit VMC	002EX 03140 9-1 n °55 - 1	P55	Peinture / Toile / Matériau - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 23	Conduit air	Rubans adhésifs	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55	Rubans adhésifs gris sur conduit VMC	002EX 03140 9-1 n °55 - 1	P55	Peinture / Toile / Matériau - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RdC bâtiment 406	Vol 8	Conduit air	Rubans adhésifs	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55	Rubans adhésifs gris sur conduit VMC	002EX 03140 9-1 n °55 - 1	P55	Peinture / Toile / Matériau - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 11	Conduit air	Rubans adhésifs	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55	Rubans adhésifs gris sur conduit VMC	002EX 03140 9-1 n °55 - 1	P55	Peinture / Toile / Matériau - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RdC bâtiment 406	Vol 3 - Vol 17 - Vol 18 - Vol 15 - Vol 14 - Vol 6 - Vol 4 - Vol 19 - Vol 21 - Vol 23 - Vol 8 - Vol 11	Conduit air	Rubans adhésifs	S60 - S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55	Rubans adhésifs gris sur conduit VMC	002EX 03140 9-1 n °55 - 1	P55	Peinture / Toile / Matériau - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RdC bâtiment 406	Vol 2	Conduit air	Joint entre éléments	S61	Réalisation d'un sondage		S61 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature Mouss e PU
RdC bâtiment 406	Vol 2	Conduit eau	Calorifugeage	S63	Réalisation d'un sondage		S63 - 2 - S63 - 4				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureL aine de verre / mouss e PU

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RdC bâtiment 406	Vol 2	Radiateurs	Peinture anti-condensa tion	P12	Réalisation d'un prélèvement	Peinture anti-conde nsation	002EX 03140 9 n°12 - 1	002EX 03140 9 n°12	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RdC bâtiment 406	Vol 2	Cables électriques	Isolant	S62	Réalisation d'un sondage		002EX 03140 9-1 n °69 - 2				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature

ANNEXE : MESURAGE DES ZONES AMIANTÉES

Les mesurages contenus dans le tableau suivant sont donnés à titre indicatifs et doivent impérativement faire l'objet d'un contrôle par les intervenants et ne peut en aucun cas être utilisé comme quantitatif pour chiffrage.


Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage linéaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
RdC bâtiment 406							
002EX031409 n°1	Panneaux-sandwichs	Peinture / Fibres-ciment - Effritable / Dur Fibreux - Blanc / Gris	Vol 10 - Vol 9	10,19 m			2 unité(s)
002EX031409 n°40	Revêtement de mur	Colle - Dur - Beige	Vol 13 - Vol 13 - Vol 13	12,75 m			4 unité(s)
002EX031409 n°48	Revêtement de mur	Colle - Dur - Beige	Vol 12	12 m			1 unité(s)
002EX031409 n°53	Menuiseries	Matériau - Résineux - Noir	Vol 23	2,14 m			1 unité(s)
P60	Revêtement de mur	Matériau / Colle / Plâtre - Effritable / Dur / Effritable - Blanc / Gris / Blanc	Vol 13 - Vol 13	8,52 m			4 unité(s)
P61	Revêtement de mur	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Vol 13 - Vol 13	8,58 m			4 unité(s)
P63	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris	Vol 12 - Vol 12	11,67 m			4 unité(s)
P65 Phase 1	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris	Vol 12	11,51 m			4 unité(s)

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	 RdC bâtiment 406	RdC bâtiment 406 - Plan de repérage - Actions menées
	 RdC bâtiment 406	RdC bâtiment 406 - MPCA Toutes catégories confondues
	 RdC bâtiment 406	RdC bâtiment 406 - MPCA Façades
	 RdC bâtiment 406	RdC bâtiment 406 - MPCA Revêtement de mur

Légende

	Localisation dun prélèvement positif
	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dun sondage négatif
	Localisation dun sondage positif

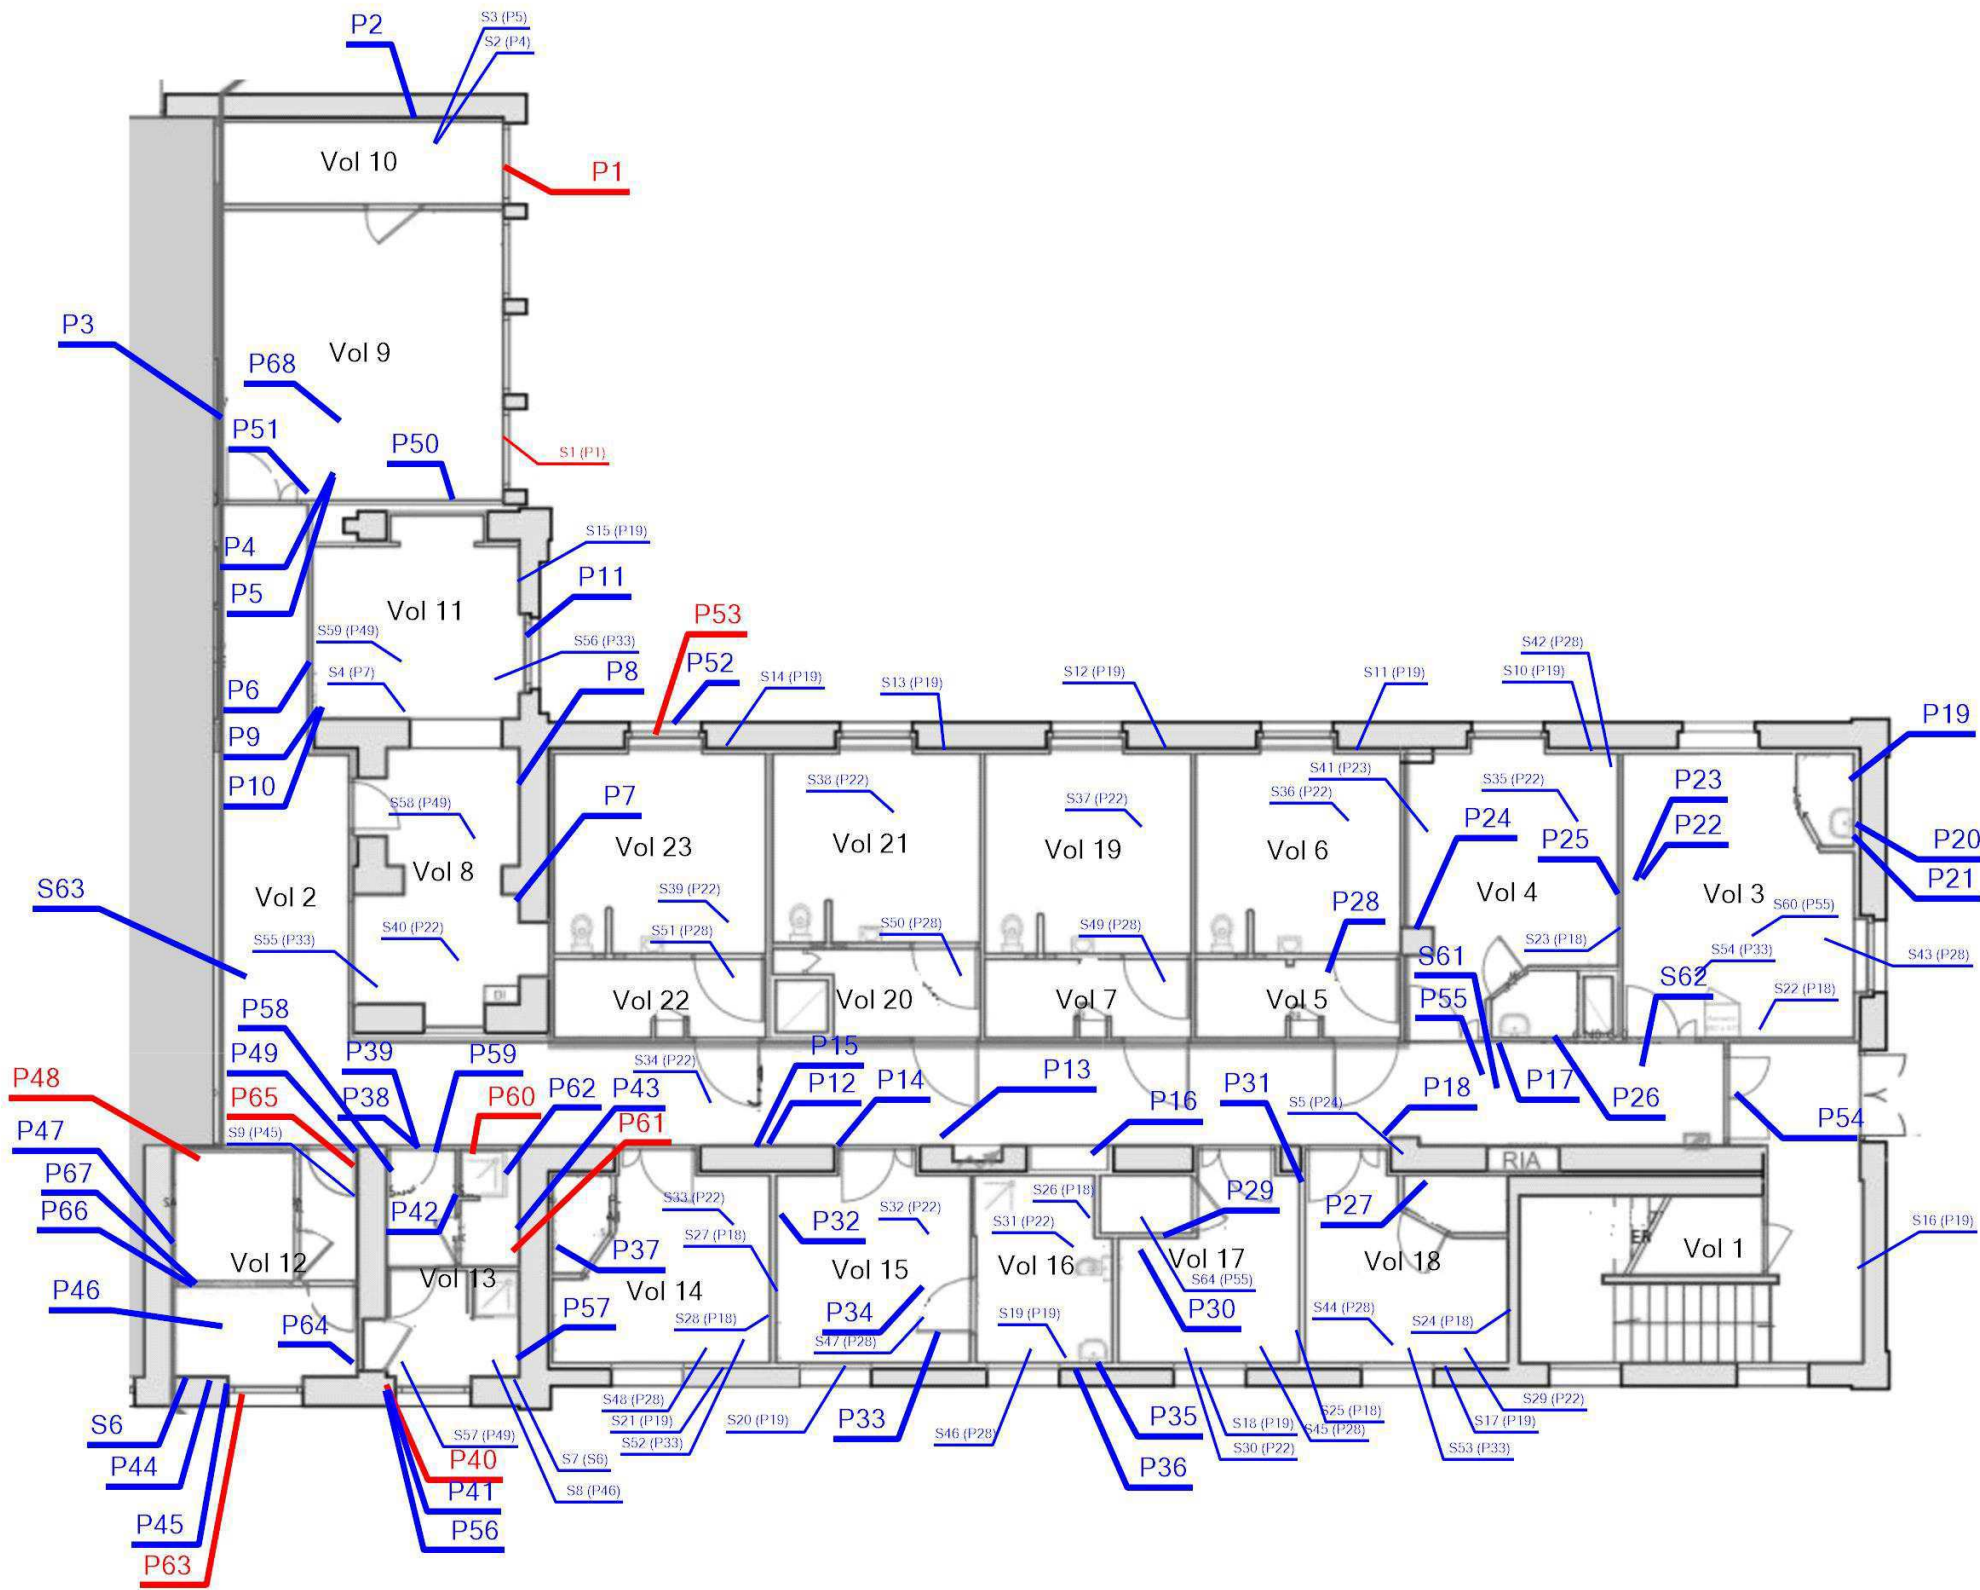

Adresse du bien

95 Boulevard Pinel
69500 BRON

Désignation

Bâtiment 406

Date intervention

19/01/2026

Technicien intervenant

SABRE Mathieu

RDC BÂTIMENT 406 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002EX031409-1

Légende



	P63 : Colle de carrelage (faïence)
--	------------------------------------

	P1 : Plaques
---	--------------

	P40 : Colle de carrelage (faïence)
--	------------------------------------

	P60 : Colle de carrelage (faïence)
--	------------------------------------

	P65 : Colle - Dur - Gris
--	--------------------------

	P48 : Colle de carrelage (faïence)
--	------------------------------------

	P53 : Joint de structure
---	--------------------------

Techniciens intervenant	
SABRE Mathieu	

--	--



Adresse du bien

95 Boulevard Pinel
69500 BRON

Désignation


Bâtiment 406

Date intervention

19/01/2026

Techniciens intervenant

SABRE Mathieu

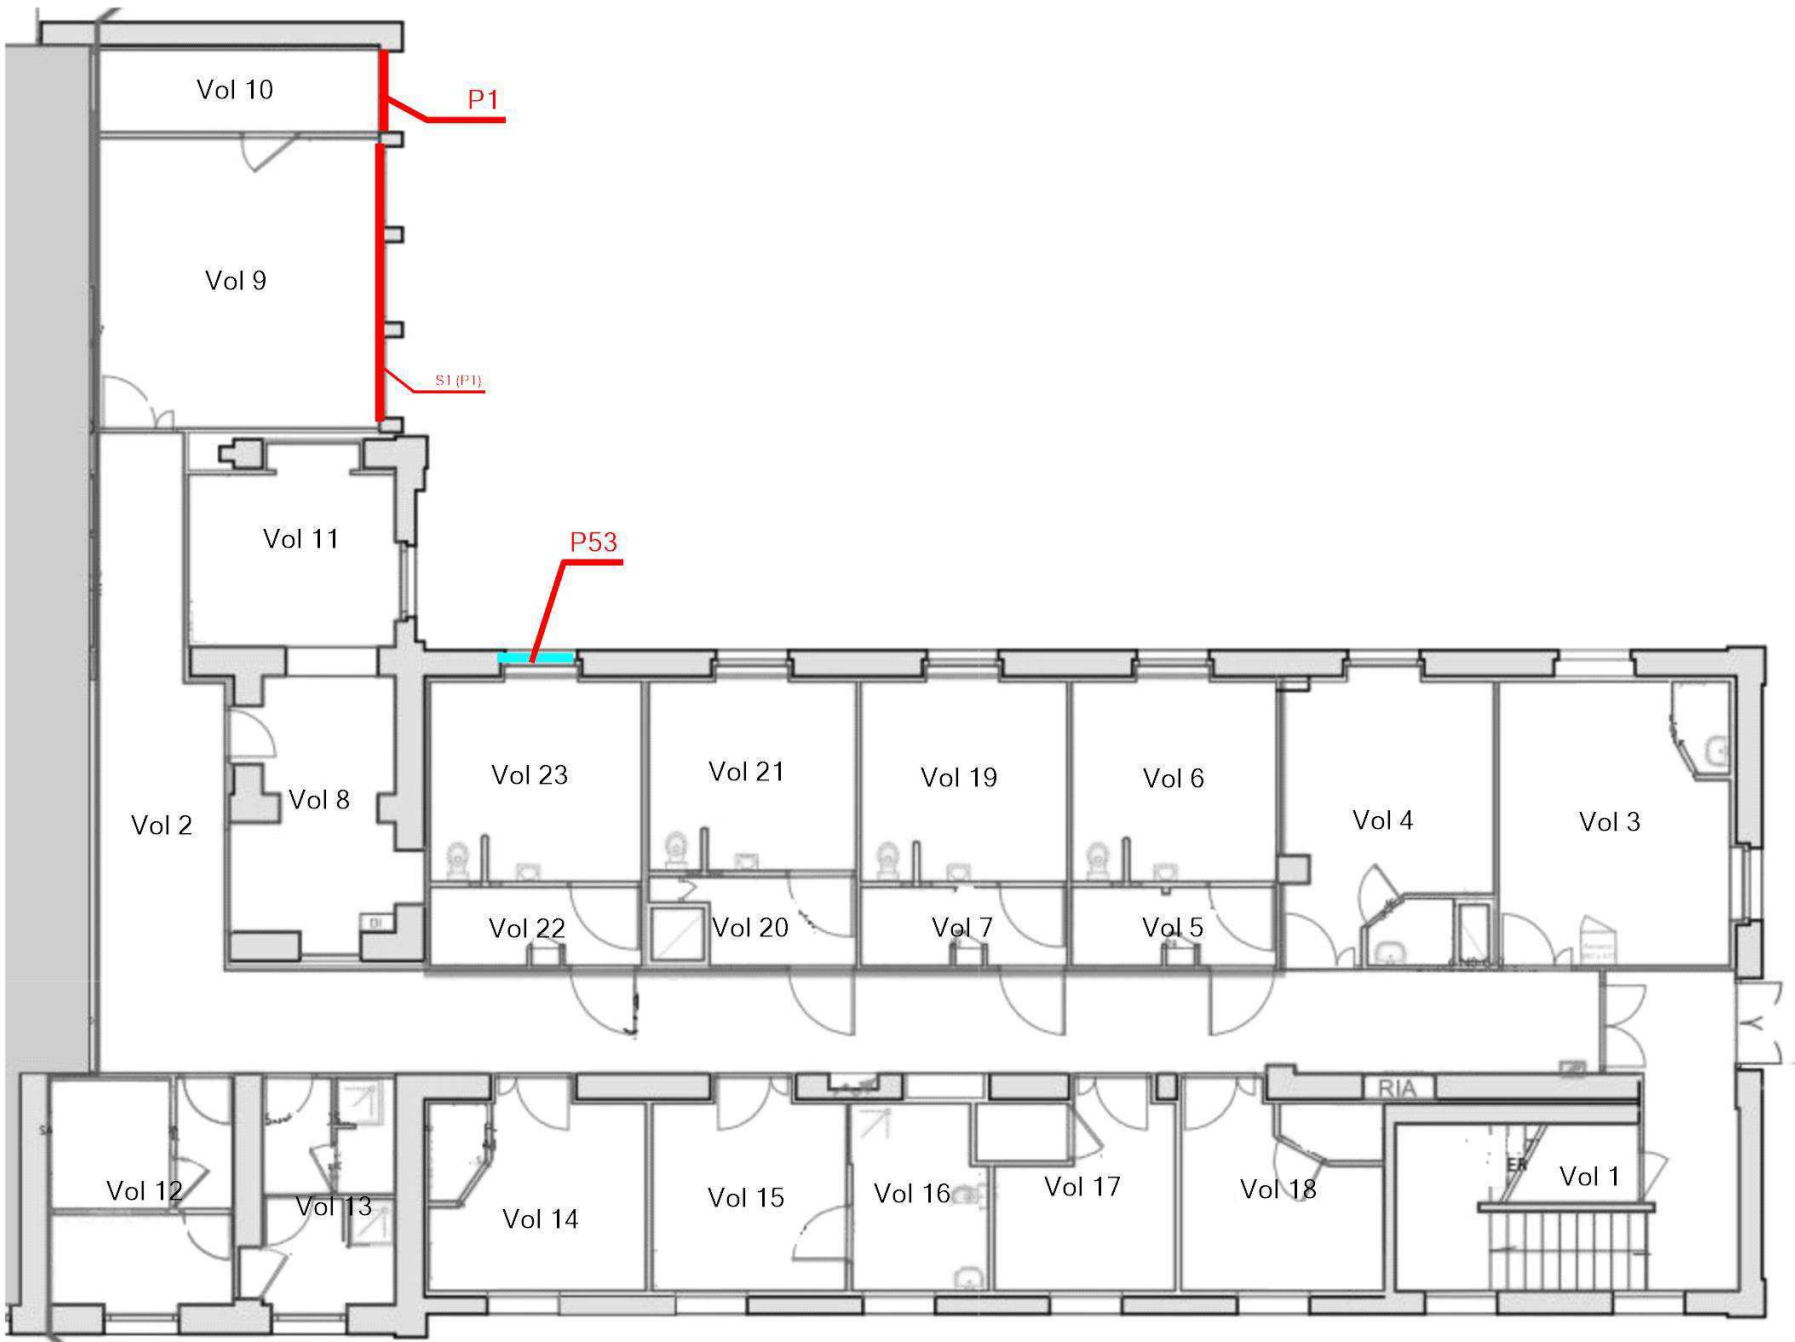

Légende	
	P1 : Plaques
	P53 : Joint de structure

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	95 Boulevard Pinel 69500 BRON	Bâtiment 406	19/01/2026	SABRE Mathieu

Légende



P61 : Colle de carrelage (faïence)



P63 : Colle de carrelage (faïence)



P40 : Colle de carrelage (faïence)




P60 : Colle de carrelage (faïence)



P65 : Colle - Dur - Gris



P48 : Colle de carrelage (faïence)

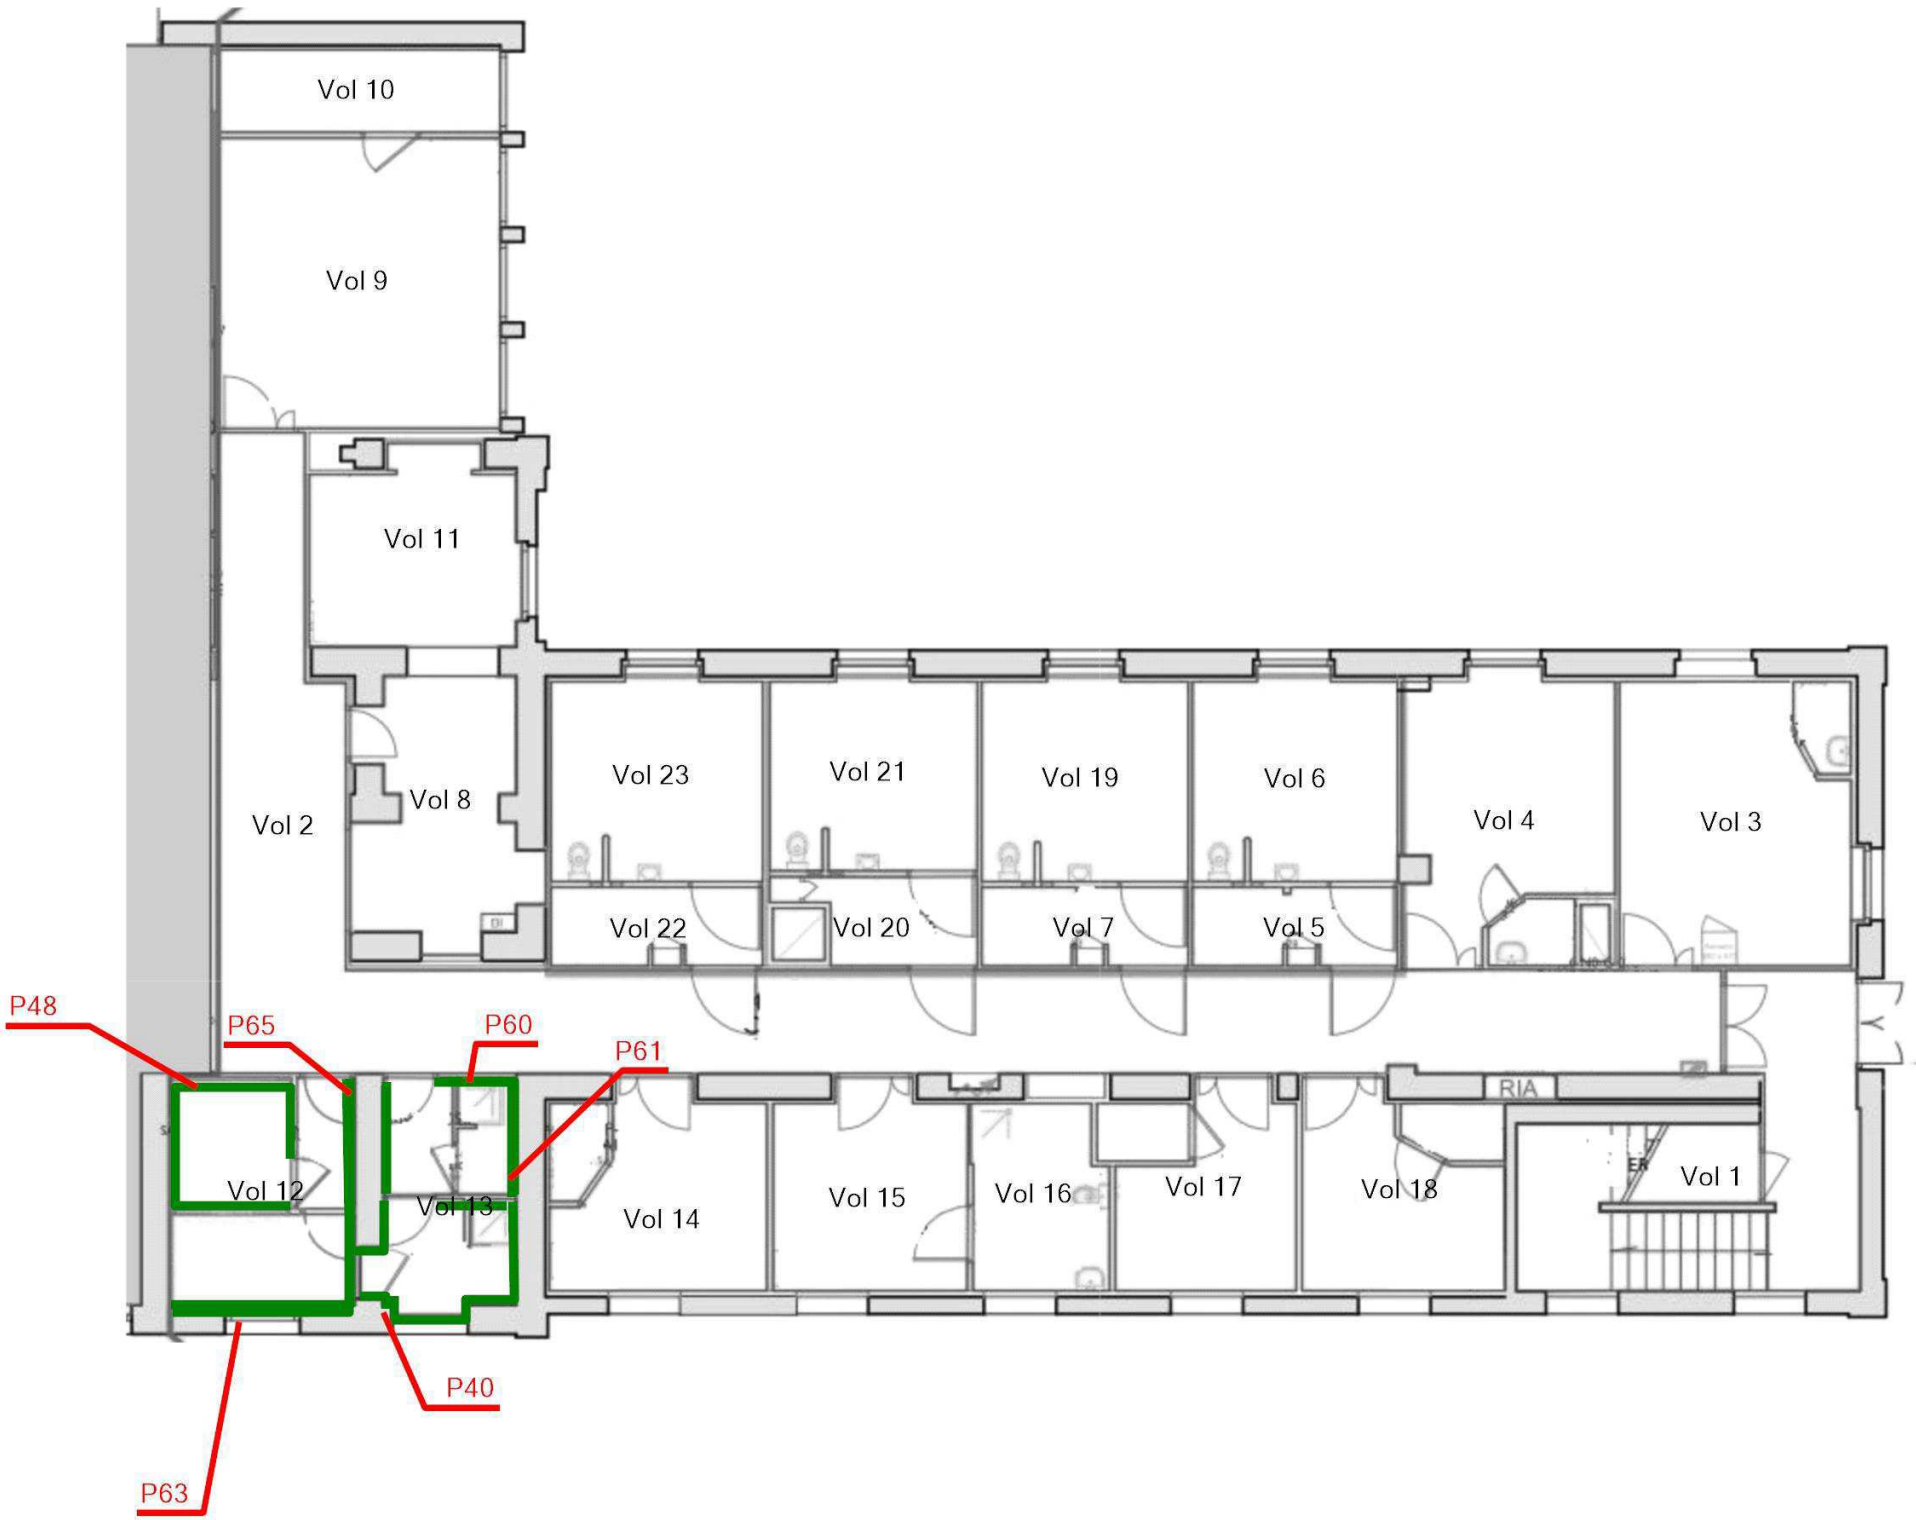



ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002EX031409 n°1 - 1 (P1)	RdC bâtiment 406 - Vol 10	Prélèvement positif
002EX031409 n°2 - 1 (P2)	RdC bâtiment 406 - Vol 10	Prélèvement négatif
002EX031409 n°3 - 1 (P3)	RdC bâtiment 406 - Vol 9	Prélèvement négatif
002EX031409 n°4 - 1 (P4)	RdC bâtiment 406 - Vol 9	Prélèvement négatif
002EX031409 n°5 - 1 (P5)	RdC bâtiment 406 - Vol 9	Prélèvement négatif
002EX031409 n°6 - 1 (P6)	RdC bâtiment 406 - Vol 2	Prélèvement négatif
002EX031409 n°7 - 1 (P7)	RdC bâtiment 406 - Vol 8	Prélèvement négatif
002EX031409 n°8 - 1 (P8)	RdC bâtiment 406 - Vol 8	Prélèvement négatif
002EX031409 n°9 - 1 (P9)	RdC bâtiment 406 - Vol 8	Prélèvement négatif
002EX031409 n°10 - 1 (P10)	RdC bâtiment 406 - Vol 11	Prélèvement négatif
002EX031409 n°11 - 1 (P11)	RdC bâtiment 406 - Vol 11	Prélèvement négatif
002EX031409 n°12 - 1 (P12)	RdC bâtiment 406 - Vol 2	Prélèvement négatif
002EX031409 n°13 - 1 (P13)	RdC bâtiment 406 - Vol 2	Prélèvement négatif
002EX031409 n°14 - 1 (P14)	RdC bâtiment 406 - Vol 2	Prélèvement négatif
002EX031409 n°15 - 1 (P15)	RdC bâtiment 406 - Vol 2	Prélèvement négatif
002EX031409 n°16 - 1 (P16)	RdC bâtiment 406 - Vol 2	Prélèvement négatif
002EX031409 n°18 - 1 (P18)	RdC bâtiment 406 - Vol 2	Prélèvement négatif
002EX031409 n°19 - 1 (P19)	RdC bâtiment 406 - Vol 3	Prélèvement négatif
002EX031409 n°20 - 1 (P20)	RdC bâtiment 406 - Vol 3	Prélèvement négatif
002EX031409 n°21 - 1 (P21)	RdC bâtiment 406 - Vol 3	Prélèvement négatif
002EX031409 n°22 - 1 (P22)	RdC bâtiment 406 - Vol 3	Prélèvement négatif
002EX031409 n°23 - 1 (P23)	RdC bâtiment 406 - Vol 3	Prélèvement négatif
002EX031409 n°24 - 1 (P24)	RdC bâtiment 406 - Vol 4	Prélèvement négatif
002EX031409 n°25 - 1 (P25)	RdC bâtiment 406 - Vol 4	Prélèvement négatif
002EX031409 n°26 - 1 (P26)	RdC bâtiment 406 - Vol 4	Prélèvement négatif
002EX031409 n°27 - 1 (P27)	RdC bâtiment 406 - Vol 18	Prélèvement négatif
002EX031409 n°28 - 1 (P28)	RdC bâtiment 406 - Vol 5	Prélèvement négatif
002EX031409 n°29 - 1 (P29)	RdC bâtiment 406 - Vol 17	Prélèvement négatif
002EX031409 n°30 - 1 (P30)	RdC bâtiment 406 - Vol 17	Prélèvement négatif
002EX031409 n°31 - 1 (P31)	RdC bâtiment 406 - Vol 17	Prélèvement négatif
002EX031409 n°32 - 1 (P32)	RdC bâtiment 406 - Vol 15	Prélèvement négatif
002EX031409 n°33 - 1 (P33)	RdC bâtiment 406 - Vol 15	Prélèvement négatif
002EX031409 n°34 - 1 (P34)	RdC bâtiment 406 - Vol 15	Prélèvement négatif
002EX031409 n°35 - 1 (P35)	RdC bâtiment 406 - Vol 16	Prélèvement négatif
002EX031409 n°36 - 1 (P36)	RdC bâtiment 406 - Vol 16	Prélèvement négatif
002EX031409 n°37 - 1 (P37)	RdC bâtiment 406 - Vol 14	Prélèvement négatif
002EX031409-1 n°69 - 2 (S62)	RdC bâtiment 406 - Vol 2	Absence : pas d'amiante par nature
002EX031409 n°38 - 2 (P38)	RdC bâtiment 406 - Vol 2	Prélèvement négatif
002EX031409 n°39 - 1 (P39)	RdC bâtiment 406 - Vol 2	Prélèvement négatif
002EX031409 n°40 - 1 (P40)	RdC bâtiment 406 - Vol 13	Prélèvement positif
002EX031409 n°41 - 1 (P41)	RdC bâtiment 406 - Vol 13	Prélèvement négatif
002EX031409 n°42 - 1 (P42)	RdC bâtiment 406 - Vol 13	Prélèvement négatif
002EX031409 n°43 - 1 (P43)	RdC bâtiment 406 - Vol 13	Prélèvement négatif
002EX031409 n°44 - 1 (P44)	RdC bâtiment 406 - Vol 12	Prélèvement négatif
002EX031409 n°45 - 1 (P45)	RdC bâtiment 406 - Vol 12	Prélèvement négatif
002EX031409 n°46 - 1 (P46)	RdC bâtiment 406 - Vol 12	Prélèvement négatif
002EX031409 n°47 - 1 (P47)	RdC bâtiment 406 - Vol 12	Prélèvement négatif
002EX031409 n°48 - 1 (P48)	RdC bâtiment 406 - Vol 12	Prélèvement positif
002EX031409 n°49 - 1 (P49)	RdC bâtiment 406 - Vol 12	Prélèvement négatif
002EX031409 n°50 - 1 (P50)	RdC bâtiment 406 - Vol 9	Prélèvement négatif
002EX031409 n°51 - 1 (P51)	RdC bâtiment 406 - Vol 9	Prélèvement négatif



002EX031409 n°52 - 1 (P52)	RdC bâtiment 406 - Vol 23	Prélèvement négatif
002EX031409 n°53 - 1 (P53)	RdC bâtiment 406 - Vol 23	Prélèvement positif
002EX031409-1 n°54 - 2 (P54)	RdC bâtiment 406 - Vol 1	Prélèvement négatif
I2 - 1 (P54)	RdC bâtiment 406 - Vol 1	Prélèvement négatif
002EX031409-1 n°55 - 1 (P55)	RdC bâtiment 406 - Vol 2	Prélèvement négatif
S63 - 2 (S63)	RdC bâtiment 406 - Vol 2	Absence : pas d'amiante par nature
002EX031409-1 n°56 - 1 (P56)	RdC bâtiment 406 - Vol 13	Prélèvement négatif
002EX031409-1 n°57 - 1 (P57)	RdC bâtiment 406 - Vol 13	Prélèvement négatif
002EX031409-1 n°58 - 1 (P58)	RdC bâtiment 406 - Vol 13	Prélèvement négatif
002EX031409-1 n°59 - 1 (P59)	RdC bâtiment 406 - Vol 13	Prélèvement négatif
002EX031409-1 n°60 - 1 (P60)	RdC bâtiment 406 - Vol 13	Prélèvement positif
002EX031409-1 n°61 - 1 (P61)	RdC bâtiment 406 - Vol 13	Prélèvement positif
002EX031409-1 n°62 - 1 (P62)	RdC bâtiment 406 - Vol 13	Prélèvement négatif
002EX031409-1 n°63 - 1 (P63)	RdC bâtiment 406 - Vol 12	Prélèvement positif
002EX031409-1 n°64 - 1 (P64)	RdC bâtiment 406 - Vol 12	Prélèvement négatif
002EX031409-1 n°65 - 1 (P65)	RdC bâtiment 406 - Vol 12	Prélèvement positif
002EX031409-1 n°66 - 1 (P66)	RdC bâtiment 406 - Vol 12	Prélèvement négatif
002EX031409-1 n°67 - 1 (P67)	RdC bâtiment 406 - Vol 12	Prélèvement négatif
002EX031409-1 n°68 - 1 (P68)	RdC bâtiment 406 - Vol 9	Prélèvement négatif
S6 - 1 (S6)	RdC bâtiment 406 - Vol 12	Absence : pas d'amiante par nature
S61 - 1 (S61)	RdC bâtiment 406 - Vol 2	Absence : pas d'amiante par nature
S63 - 4 (S63)	RdC bâtiment 406 - Vol 2	Absence : pas d'amiante par nature



002EX031409 n°1 - 1 (P1) - RdC bâtiment 406 - Vol 10



002EX031409 n°2 - 1 (P2) - RdC bâtiment 406 - Vol 10



002EX031409 n°3 - 1 (P3) - RdC bâtiment 406 - Vol 9



002EX031409 n°4 - 1 (P4) - RdC bâtiment 406 - Vol 9



002EX031409 n°5 - 1 (P5) - RdC bâtiment 406 - Vol 9



002EX031409 n°6 - 1 (P6) - RdC bâtiment 406 - Vol 2



002EX031409 n°7 - 1 (P7) - RdC bâtiment 406 - Vol 8



002EX031409 n°8 - 1 (P8) - RdC bâtiment 406 - Vol 8



002EX031409 n°9 - 1 (P9) - RdC bâtiment 406 - Vol 8



002EX031409 n°10 - 1 (P10) - RdC bâtiment 406 - Vol 11



002EX031409 n°11 - 1 (P11) - RdC bâtiment 406 - Vol 11



002EX031409 n°12 - 1 (P12) - RdC bâtiment 406 - Vol 2



002EX031409 n°13 - 1 (P13) - RdC bâtiment 406 - Vol 2



002EX031409 n°14 - 1 (P14) - RdC bâtiment 406 - Vol 2



002EX031409 n°15 - 1 (P15) - RdC bâtiment 406 - Vol 2



002EX031409 n°16 - 1 (P16) - RdC bâtiment 406 - Vol 2



002EX031409 n°18 - 1 (P18) - RdC bâtiment 406 - Vol 2



002EX031409 n°19 - 1 (P19) - RdC bâtiment 406 - Vol 3



002EX031409 n°20 - 1 (P20) - RdC bâtiment 406 - Vol 3



002EX031409 n°21 - 1 (P21) - RdC bâtiment 406 - Vol 3



002EX031409 n°22 - 1 (P22) - RdC bâtiment 406 - Vol 3



002EX031409 n°23 - 1 (P23) - RdC bâtiment 406 - Vol 3



002EX031409 n°24 - 1 (P24) - RdC bâtiment 406 - Vol 4



002EX031409 n°25 - 1 (P25) - RdC bâtiment 406 - Vol 4



002EX031409 n°26 - 1 (P26) - RdC bâtiment 406 - Vol 4



002EX031409 n°27 - 1 (P27) - RdC bâtiment 406 - Vol 18



002EX031409 n°28 - 1 (P28) - RdC bâtiment 406 - Vol 5



002EX031409 n°29 - 1 (P29) - RdC bâtiment 406 - Vol 17




002EX031409 n°30 - 1 (P30) - RdC bâtiment 406 - Vol 17



002EX031409 n°31 - 1 (P31) - RdC bâtiment 406 - Vol 17



002EX031409 n°32 - 1 (P32) - RdC bâtiment 406 - Vol 15

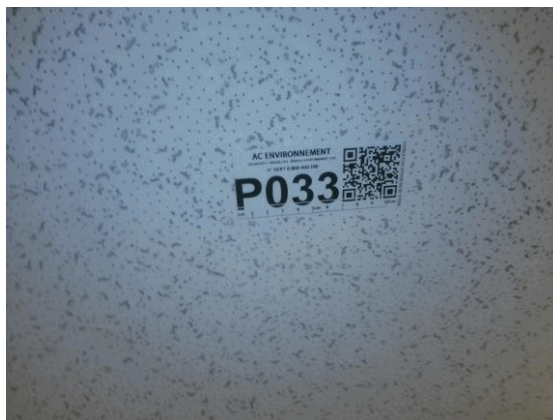

002EX031409 n°33 - 1 (P33) - RdC bâtiment 406 - Vol 15



002EX031409 n°34 - 1 (P34) - RdC bâtiment 406 - Vol 15




002EX031409 n°35 - 1 (P35) - RdC bâtiment 406 - Vol 16



002EX031409 n°36 - 1 (P36) - RdC bâtiment 406 - Vol 16



002EX031409 n°37 - 1 (P37) - RdC bâtiment 406 - Vol 14

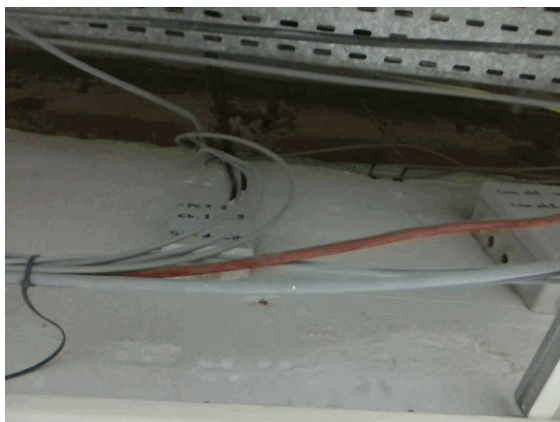

002EX031409-1 n°69 - 2 (S62) - RdC bâtiment 406 - Vol 2



002EX031409 n°38 - 2 (P38) - RdC bâtiment 406 - Vol 2



002EX031409 n°39 - 1 (P39) - RdC bâtiment 406 - Vol 2



002EX031409 n°40 - 1 (P40) - RdC bâtiment 406 - Vol 13



002EX031409 n°41 - 1 (P41) - RdC bâtiment 406 - Vol 13



002EX031409 n°42 - 1 (P42) - RdC bâtiment 406 - Vol 13



002EX031409 n°43 - 1 (P43) - RdC bâtiment 406 - Vol 13



002EX031409 n°44 - 1 (P44) - RdC bâtiment 406 - Vol 12



002EX031409 n°45 - 1 (P45) - RdC bâtiment 406 - Vol 12



002EX031409 n°46 - 1 (P46) - RdC bâtiment 406 - Vol 12



002EX031409 n°47 - 1 (P47) - RdC bâtiment 406 - Vol 12



002EX031409 n°48 - 1 (P48) - RdC bâtiment 406 - Vol 12



002EX031409 n°49 - 1 (P49) - RdC bâtiment 406 - Vol 12



002EX031409 n°50 - 1 (P50) - RdC bâtiment 406 - Vol 9




002EX031409 n°51 - 1 (P51) - RdC bâtiment 406 - Vol 9



002EX031409 n°52 - 1 (P52) - RdC bâtiment 406 - Vol 23



002EX031409 n°53 - 1 (P53) - RdC bâtiment 406 - Vol 23

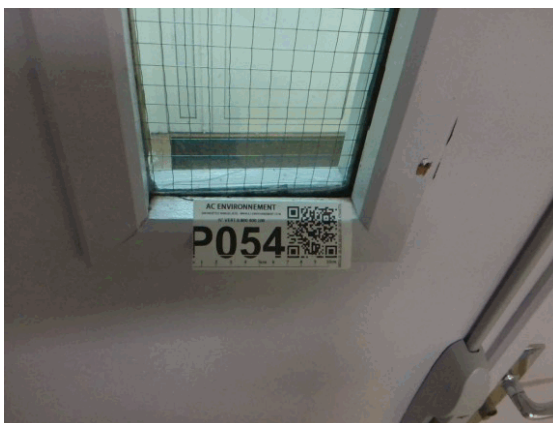

002EX031409-1 n°54 - 2 (P54) - RdC bâtiment 406 - Vol 1



I2 - 1 (P54) - RdC bâtiment 406 - Vol 1



002EX031409-1 n°55 - 1 (P55) - RdC bâtiment 406 - Vol 2



S63 - 2 (S63) - RdC bâtiment 406 - Vol 2



002EX031409-1 n°56 - 1 (P56) - RdC bâtiment 406 - Vol 13



002EX031409-1 n°57 - 1 (P57) - RdC bâtiment 406 - Vol 13



002EX031409-1 n°58 - 1 (P58) - RdC bâtiment 406 - Vol 13




002EX031409-1 n°59 - 1 (P59) - RdC bâtiment 406 - Vol 13



002EX031409-1 n°60 - 1 (P60) - RdC bâtiment 406 - Vol 13



002EX031409-1 n°61 - 1 (P61) - RdC bâtiment 406 - Vol 13

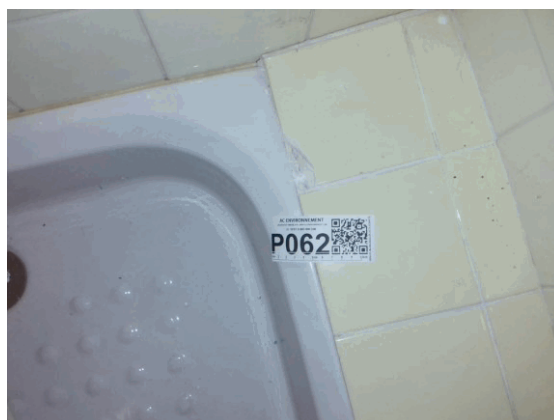

002EX031409-1 n°62 - 1 (P62) - RdC bâtiment 406 - Vol 13



002EX031409-1 n°63 - 1 (P63) - RdC bâtiment 406 - Vol 12



002EX031409-1 n°64 - 1 (P64) - RdC bâtiment 406 - Vol 12



002EX031409-1 n°65 - 1 (P65) - RdC bâtiment 406 - Vol 12



002EX031409-1 n°66 - 1 (P66) - RdC bâtiment 406 - Vol 12



002EX031409-1 n°67 - 1 (P67) - RdC bâtiment 406 - Vol 12



002EX031409-1 n°68 - 1 (P68) - RdC bâtiment 406 - Vol 9



S6 - 1 (S6) - RdC bâtiment 406 - Vol 12



S61 - 1 (S61) - RdC bâtiment 406 - Vol 2



S63 - 4 (S63) - RdC bâtiment 406 - Vol 2

ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif Amiante

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
002EX031409 n°1	Façades	Panneaux-sandwich s	Peinture / Fibres-ciment - Effritable / Dur Fibreux - Blanc / Gris	RdC bâtiment 406 - Vol 10	
002EX031409 n°2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc - Peinture + enduit plâtre sur porteur	RdC bâtiment 406 - Vol 10	
002EX031409 n°3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc - Peinture + enduit plâtre sur cloisons (pièces sèches)	RdC bâtiment 406 - Vol 9	
002EX031409 n°4	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Faux-plafond / Peinture - Effritable Fibreux / Effritable - Beige / Blanc - Panneaux faux plafonds collés	RdC bâtiment 406 - Vol 9	
002EX031409 n°5	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris - Peinture + enduit plâtre	RdC bâtiment 406 - Vol 9	
002EX031409 n°6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc - Peinture + enduit plâtre sur cloisons	RdC bâtiment 406 - Vol 2	
002EX031409 n°7	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc - Peinture + enduit plâtre sur porteur	RdC bâtiment 406 - Vol 8	
002EX031409 n°8	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Beige - Faïence + colle beige	RdC bâtiment 406 - Vol 8	
002EX031409 n°9	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Peinture / Plâtre - Dur / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Blanc - Faïence inférieure + colle beige	RdC bâtiment 406 - Vol 8	

002EX031409 n°10 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Blanc - Faïence supérieure + colle beige	RdC bâtiment 406 - Vol 11
002EX031409 n°10 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint - Dur - Blanc - Faïence supérieure + colle beige	RdC bâtiment 406 - Vol 11
002EX031409 n°11	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Effritable - Gris - Faïence + colle grise	RdC bâtiment 406 - Vol 11
002EX031409 n°12	Equipements divers et accessoires	Radiateurs	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Beige / Blanc - Peinture anti-condensation	RdC bâtiment 406 - Vol 2
002EX031409 n°13	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc - Peinture goutelette	RdC bâtiment 406 - Vol 2
002EX031409 n°14	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc - Ancienne peinture goutelette	RdC bâtiment 406 - Vol 2
002EX031409 n°15	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	RdC bâtiment 406 - Vol 2
002EX031409 n°16	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Beige - Plinthe + colle beige	RdC bâtiment 406 - Vol 2
002EX031409 n°17	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris - Plinthe + colle grise	RdC bâtiment 406 - Vol 2
002EX031409 n°18	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc - Peinture goutelette	RdC bâtiment 406 - Vol 2
002EX031409 n°19	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc - Peinture + enduit plâtre sur périphérie	RdC bâtiment 406 - Vol 3
002EX031409 n°20	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	RdC bâtiment 406 - Vol 3
002EX031409 n°21	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Beige / Blanc - Faïence + colle beige	RdC bâtiment 406 - Vol 3
002EX031409 n°22	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc - Peinture + enduit plâtre	RdC bâtiment 406 - Vol 3



002EX031409 n°23	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc - Plaque type BA13 collées	RdC bâtiment 406 - Vol 3
002EX031409 n°24	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc - Peinture + enduit plâtre sur poteaux	RdC bâtiment 406 - Vol 4
002EX031409 n°25	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	RdC bâtiment 406 - Vol 4
002EX031409 n°26	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Beige / Blanc - Faïence + colle beige	RdC bâtiment 406 - Vol 4
002EX031409 n°27	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Enduit / Joint - Dur / Effritable / Dur - Beige / Blanc / Blanc - Faïence + colle beige	RdC bâtiment 406 - Vol 18
002EX031409 n°28	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris - Carrelage moucheté + colle grise	RdC bâtiment 406 - Vol 5
002EX031409 n°29	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Beige / Blanc - Faïence + colle beige	RdC bâtiment 406 - Vol 17
002EX031409 n°30	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Beige - Peinture gouttelette	RdC bâtiment 406 - Vol 17
002EX031409 n°31	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Papier peint - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Beige / Beige / Beige - Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint (pièces sèches)	RdC bâtiment 406 - Vol 17
002EX031409 n°32	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris - Plinthe + colle grise (rustine)	RdC bâtiment 406 - Vol 15
002EX031409 n°33	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige - Panneaux faux plafonds	RdC bâtiment 406 - Vol 15
002EX031409 n°34	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - Effritable - Blanc - Résidus d'anciennes cloisons	RdC bâtiment 406 - Vol 15



002EX031409 n°35	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Peinture / Enduit - Dur / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Blanc - Faïence + colle beige	RdC bâtiment 406 - Vol 16
002EX031409 n°36	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Beige - Plinthe + colle beige	RdC bâtiment 406 - Vol 16
002EX031409 n°37	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Peinture / Plâtre - Dur / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Blanc - Faïence + colle beige	RdC bâtiment 406 - Vol 14
002EX031409 n°38	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau / Matériau - Effritable / Souple Fibreux - Noir / Gris - Mastic vitrier effritable + peinture.	RdC bâtiment 406 - Vol 2
002EX031409 n°39	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic / Peinture - Souple / Effritable - Beige / Violet - Mastic vitrier effritable + peinture.	RdC bâtiment 406 - Vol 2
002EX031409 n°40	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Beige - Faïence inférieure + colle beige	RdC bâtiment 406 - Vol 13
002EX031409 n°41	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Beige - Faïence supérieure + colle beige	RdC bâtiment 406 - Vol 13
002EX031409 n°42	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Matériau / Brique - Dur / Effritable / Effritable - Blanc / Gris / Marron - Faïence + colle beige	RdC bâtiment 406 - Vol 13
002EX031409 n°43	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Beige - Faïence + colle beige	RdC bâtiment 406 - Vol 13
002EX031409 n°44	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur Fibreux - Blanc - Faïence grise inférieure + colle beige	RdC bâtiment 406 - Vol 12
002EX031409 n°45	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Beige - Faïence jaune supérieure + colle beige	RdC bâtiment 406 - Vol 12
002EX031409 n°46	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - Panneaux faux plafonds	RdC bâtiment 406 - Vol 12
002EX031409 n°47	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - Peinture + enduit plâtre sur porteur	RdC bâtiment 406 - Vol 12

002EX031409 Revêtement de mur
n°48

Revêtement de mur

Colle - Dur - Beige -
Faïence + colle
beige

RdC bâtiment 406 - Vol
12

002EX031409 Revêtement de sol
n°49

Revêtement de sol

Colle - Dur - Gris -
Carrelage moucheté
+ colle grise

RdC bâtiment 406 - Vol
12

002EX031409 Revêtement de mur
n°50

Revêtement de mur

Colle - Dur - Gris -
Plinthe + colle grise

RdC bâtiment 406 - Vol
9

002EX031409 Parois verticales
n°51 intérieures et enduits

Cloisons légères ou
préfabriquées

Peinture / Carton /
Enduit / Papier peint
/ Plâtre - Effritable /
Souple Fibreux /
Effritable / Souple
Fibreux / Effritable -
Blanc / Beige / Beige
/ Beige / Blanc -
Peinture + Plaque
type BA13 + bande à
joint (pièces
sèches)

RdC bâtiment 406 - Vol
9

002EX031409 Façades
n°52

Murs

Peinture / Enduit -
Effritable / Effritable -
Beige / Gris - Enduit
ciment sur
soubassement

RdC bâtiment 406 - Vol
23

002EX031409 Façades
n°53

Menuiseries

Matériau - Résineux
- Noir - Joint de
structure sur ancien
cadre bois

RdC bâtiment 406 - Vol
23

P54 Parois verticales
intérieures et enduits

Porte coupe-feu

Matériau / Matériau -
Effritable / Effritable -
Gris / Beige

RdC bâtiment 406 - Vol
1

P55 Conduits, canalisations
et équipements

Conduit air

Peinture / Toile /
Matériau - Effritable /
Souple Fibreux /
Effritable - Blanc /
Blanc / Gris -
Rubans adhésifs
gris sur conduit VMC

RdC bâtiment 406 - Vol
2

P56 Revêtement de mur

Revêtement de mur

Colle / Peinture /
Plâtre - Dur /
Effritable / Effritable -
Blanc / Blanc Beige /
Blanc - Faïence +
colle beige
(prélèvement
contradictoire au
P40)

RdC bâtiment 406 - Vol
13

P57 Revêtement de mur

Revêtement de mur

Colle - Dur - Gris -
Faïence + colle
beige (prélèvement
contradictoire au
P40)

RdC bâtiment 406 - Vol
13

P58 Revêtement de mur

Revêtement de mur

Colle - Dur - Blanc -
Faïence + colle
beige (prélèvement
contradictoire au
P40)

RdC bâtiment 406 - Vol
13

P59 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Blanc / Blanc - Faïence + colle beige (prélèvement contradictoire au P40)	RdC bâtiment 406 - Vol 13
P59 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint - Dur - Blanc - Faïence + colle beige (prélèvement contradictoire au P40)	RdC bâtiment 406 - Vol 13
P60	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau / Colle / Plâtre - Effritable / Dur / Effritable - Blanc / Gris / Blanc - Faïence + colle beige (prélèvement contradictoire au P40)	RdC bâtiment 406 - Vol 13
P61	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc - Faïence + colle beige (prélèvement contradictoire au P40)	RdC bâtiment 406 - Vol 13
P62	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint / Colle - Dur / Dur - Blanc / Blanc - Carrelage + colle beige	RdC bâtiment 406 - Vol 13
P63	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris - Faïence + colle beige (prélèvement contradictoire au P40)	RdC bâtiment 406 - Vol 12
P64	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Blanc - Faïence + colle beige (prélèvement contradictoire au P40)	RdC bâtiment 406 - Vol 12
P65 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris - Faïence + colle beige (prélèvement contradictoire au P40)	RdC bâtiment 406 - Vol 12
P65 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint - Dur - Blanc - Faïence + colle beige (prélèvement contradictoire au P40)	RdC bâtiment 406 - Vol 12
P66 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau - Effritable - Blanc - Faïence blanche supérieure + colle beige	RdC bâtiment 406 - Vol 12

P66 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Beige - Faïence blanche superieure + colle beige	RdC bâtiment 406 - Vol 12
P67	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Blanc - Faïence blanche inferieure + colle beige	RdC bâtiment 406 - Vol 12
P68	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau - Effritable - Gris - Colle de panneaux	RdC bâtiment 406 - Vol 9



CHANTIER	COORDONNÉES DESTINATAIRE
Référence C012025814749	AC Environnement
Adresse Commande : 002EX031409 Affaire : Bâtiment 406 95 Boulevard Pinel 69500 BRON	64, rue Clément Ader 42153 RIORGES

Arcueil, le 02/12/2025

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012025814749
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	ITGA Analytics Arcueil
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1 (parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*) Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET)
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002EX031409_001

Référence labo	PM07455876	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	01/12/2025
Type de prélèvement	Façades - Panneaux-sandwichs - Plaques		
Zone de prélèvement	Bâtiment 406 - Vol 10		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Fibres-ciment Dur Gris		

Description			MOLP			MET			Résultat		
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	2	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	1	1	HRC	-	-	-	-	Chrysotile	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			0 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
-------------------------------	--

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012025814749

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES AMIANTE

Référence échantillon : 002EX031409_002

Référence labo	PM07455877	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	01/12/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment 406 - Vol 10		
Remarque concernant le prélèvement	Peinture + enduit plâtre sur porteur Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Pulvérulent Blanc		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	BUD
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX031409_003

Référence labo	PM07455878	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	01/12/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment 406 - Vol 9		
Remarque concernant le prélèvement	Peinture + enduit plâtre sur cloisons (pièces sèches) Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Pulvérulent Blanc		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	BUD
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX031409_004

Référence labo	PM07455879	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	02/12/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	Bâtiment 406 - Vol 9		
Remarque concernant le prélèvement	Panneaux faux plafonds collés		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Faux-plafond Effritable Fibreux Beige	2	2	HRC	Acétone	1	1	HIH
	2	Peinture Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			Présence d'amiante

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012025814749
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX031409_005

Référence labo	PM07455880	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	01/12/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment 406 - Vol 9		
Remarque concernant le prélèvement	Peinture + enduit plâtre Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET			Résultat		
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées (**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées (**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	BUD	Non détecté	
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX031409_006

Référence labo	PM07455881	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	01/12/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment 406 - Vol 2		
Remarque concernant le prélèvement	Peinture + enduit plâtre sur cloisons		

Description			MOLP			MET			Résultat		
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	BUD	Non détecté	
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX031409_007

Référence labo	PM07455882	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	01/12/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment 406 - Vol 8		
Remarque concernant le prélèvement	Peinture + enduit plâtre sur porteur Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Pulvérulent Blanc		

Description			MOLP			MET			Résultat		
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	BUD	Non détecté	
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-						
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012025814749
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX031409_008

Référence labo	PM07455883	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	01/12/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Bâtiment 406 - Vol 8		
Remarque concernant le prélèvement	Faïence + colle beige Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Beige		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	1	1	BUD	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Faïence Dur Multicolore

Référence échantillon : 002EX031409_009

Référence labo	PM07455884	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	02/12/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Bâtiment 406 - Vol 8		
Remarque concernant le prélèvement	Faïence inférieure + colle beige Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Beige		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	2	2	JNF	Non détecté
	3	Peinture Effritable Beige	-	-	-				
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couches 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couche non-analysée : Faïence Dur Multicolore

Référence échantillon : 002EX031409_010

Référence labo	PM07455885	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	02/12/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Bâtiment 406 - Vol 11		
Remarque concernant le prélèvement	Faïence supérieure + colle beige Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Beige		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	2	2	JNF	Non détecté
2	3	Joint Dur Blanc	-	-	-	1	1	JNF	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Faïence Dur Multicolore

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012025814749

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX031409_011

Référence labo	PM07455886	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	01/12/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Bâtiment 406 - Vol 11		
Remarque concernant le prélèvement	Faïence + colle grise Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Gris		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	1	BUD
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Faïence Dur Multicolore

Référence échantillon : 002EX031409_012

Référence labo	PM07455887	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	01/12/2025
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Radiateurs - Peinture anti-condensation		
Zone de prélèvement	Bâtiment 406 - Vol 2		
Remarque concernant le prélèvement	Peinture anti-condensation		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	1	BUD
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX031409_013

Référence labo	PM07455888	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	01/12/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment 406 - Vol 2		
Remarque concernant le prélèvement	Peinture goutelette		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	BUD
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012025814749

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX031409_014

Référence labo	PM07455889	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	01/12/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment 406 - Vol 2		
Remarque concernant le prélèvement	Ancienne peinture goutelette		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	BUD
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX031409_015

Référence labo	PM07455890	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	01/12/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduit de rebouchage		
Zone de prélèvement	Bâtiment 406 - Vol 2		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	BUD
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX031409_016

Référence labo	PM07455891	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	01/12/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	Bâtiment 406 - Vol 2		
Remarque concernant le prélèvement	Plinthe + colle beige Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Beige		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	1	BUD
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Carrelage Dur Multicolore

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012025814749
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX031409_017

Référence labo	PM07455892	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	01/12/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	Bâtiment 406 - Vol 2		
Remarque concernant le prélèvement	Plinthe + colle grise Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Gris		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	1	1	BUD	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Carrelage Dur Multicolore

Référence échantillon : 002EX031409_018

Référence labo	PM07455893	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	01/12/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment 406 - Vol 2		
Remarque concernant le prélèvement	Peinture goutelette		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	1	1	BUD	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX031409_019

Référence labo	PM07455894	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	01/12/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment 406 - Vol 3		
Remarque concernant le prélèvement	Peinture + enduit plâtre sur périphérie Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Pulvérulent Blanc		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	1	1	BUD	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012025814749

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX031409_020

Référence labo	PM07455895	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	01/12/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduit de rebouchage		
Zone de prélèvement	Bâtiment 406 - Vol 3		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	BUD
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX031409_021

Référence labo	PM07455896	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	01/12/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Bâtiment 406 - Vol 3		
Remarque concernant le prélèvement	Faïence + colle beige Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Beige		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	1	BUD
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Faïence Dur Multicolore

Référence échantillon : 002EX031409_022

Référence labo	PM07455897	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	01/12/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment 406 - Vol 3		
Remarque concernant le prélèvement	Peinture + enduit plâtre Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	BUD
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012025814749

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX031409_023

Référence labo	PM07455898	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	01/12/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Panneaux vissés		
Zone de prélèvement	Bâtiment 406 - Vol 3		
Remarque concernant le prélèvement	Plaque type BA13 collées		

Description			MOLP		MET				Résultat		
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées (**)	Analyste	Attaque chimique		Nb de préparations	Grilles explorées (**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone		1	1	BUD	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET						

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX031409_024

Référence labo	PM07455899	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	01/12/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment 406 - Vol 4		
Remarque concernant le prélèvement	Peinture + enduit plâtre sur poteaux Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Pulvérulent Blanc		

Description			MOLP			MET			Résultat		
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	BUD	Non détecté	
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX031409_025

Référence labo	PM07455900	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	01/12/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduit de rebouchage		
Zone de prélèvement	Bâtiment 406 - Vol 4		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
				Analyste						
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	BUD	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012025814749

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX031409_026

Référence labo	PM07455901	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	01/12/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Bâtiment 406 - Vol 4		
Remarque concernant le prélèvement	Faïence + colle beige Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Beige		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	1	1	BUD	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Faïence Dur Multicolore

Référence échantillon : 002EX031409_027

Référence labo	PM07455902	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	01/12/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Bâtiment 406 - Vol 18		
Remarque concernant le prélèvement	Faïence + colle beige Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Beige		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	1	1	SBI	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Joint Dur Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches non-analysées : Faïence Dur Blanc, Peinture Effritable Blanc

Référence échantillon : 002EX031409_028

Référence labo	PM07455903	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	01/12/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	Bâtiment 406 - Vol 5		
Remarque concernant le prélèvement	Carrelage moucheté + colle grise		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	1	1	SBI	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : RAS

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012025814749

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX031409_029

Référence labo	PM07455904	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	02/12/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Bâtiment 406 - Vol 17		
Remarque concernant le prélèvement	Faïence + colle beige Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Beige		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	2	2	JNF	Non détecté
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches non-analysées : Faïence Dur Blanc, Peinture Effritable Blanc

Référence échantillon : 002EX031409_030

Référence labo	PM07455905	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	01/12/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment 406 - Vol 17		
Remarque concernant le prélèvement	Peinture goutelette		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	1	1	SBI	Non détecté
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX031409_031

Référence labo	PM07455906	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	01/12/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	Bâtiment 406 - Vol 17		
Remarque concernant le prélèvement	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint (pièces sèches) Le client a demandé à n'analyser que la couche Enduit Plâtre Pulvérulent Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	1	1	SBI	Non détecté
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-				
	3	Papier peint Souple Fibreux Beige	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012025814749

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX031409_032

Référence labo	PM07455907	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	01/12/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	Bâtiment 406 - Vol 15		
Remarque concernant le prélèvement	Plinthe + colle grise (rustine)		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	SBI	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EX031409_033

Référence labo	PM07455908	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	01/12/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	Bâtiment 406 - Vol 15		
Remarque concernant le prélèvement	Panneaux faux plafonds		

Description			MOLP		MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste				
						Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone			Non détecté
	2	Faux-plafond Effritable Fibreux Beige	2	2	HRC	1	1	HIH	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX031409_034

Référence labo	PM07455909	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	01/12/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment 406 - Vol 15		
Remarque concernant le prélèvement	Résidus d'anciennes cloisons		

Description			MOLP	MET				Résultat		
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Plâtre Effrifiable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	SBI	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse RAS

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012025814749
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX031409_035

Référence labo	PM07455910	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	01/12/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Bâtiment 406 - Vol 16		
Remarque concernant le prélèvement	Faïence + colle beige Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Beige		

Description			MOLP		MET				Résultat		
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique		Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone		1	1	SBI	Non détecté
	2	Peinture Effritable Beige	-	-	-						
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET						

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc

Référence échantillon : 002EX031409_036

Référence labo	PM07455911	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	01/12/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	Bâtiment 406 - Vol 16		
Remarque concernant le prélèvement	Plinthe + colle beige Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Beige		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-		1	1	SBI	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Carrelage Dur Marron

Référence échantillon : 002EX031409_037

Référence labo	PM07455912	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	02/12/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Bâtiment 406 - Vol 14		
Remarque concernant le prélèvement	Faïence + colle beige Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Beige		

Description			MOLP		MET				Résultat		
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique		Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone		2	2	JNF	Non détecté
	2	Peinture Effritable Beige	-	-	-						
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET						

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches non-analysées : Faïence Dur Blanc, Peinture Effritable Blanc

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012025814749

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX031409_038

Référence labo	PM07455913	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	01/12/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Bâtiment 406 - Vol 2		
Remarque concernant le prélèvement	Mastic vitrier effritable + peinture.		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Noir	-	-	-	Acétone	1	1	SBI	Non détecté
	2	Matériau Souple Fibreux Gris	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX031409_039

Référence labo	PM07455914	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	01/12/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Bâtiment 406 - Vol 2		
Remarque concernant le prélèvement	Mastic vitrier effritable + peinture.		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Mastic Souple Beige	-	-	Acétone	1	1	Non détecté	●	
	2	Peinture Effritable Violet	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX031409_040

Référence labo	PM07455915	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	01/12/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Bâtiment 406 - Vol 13		
Remarque concernant le prélèvement	Faïence inférieure + colle beige Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Beige		

Description			MOLP	MET			Résultat			
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(++)	Analyste	Nb de préparations Grilles explorées(++)	Analyste	Présence d'amiante			
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	1	RHC	Chrysotile
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012025814749
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX031409_041

Référence labo	PM07455916	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	01/12/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Bâtiment 406 - Vol 13		
Remarque concernant le prélèvement	Faïence supérieure + colle beige Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Beige		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	1	SBI
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Faïence Dur Jaune

Référence échantillon : 002EX031409_042

Référence labo	PM07455917	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	02/12/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Bâtiment 406 - Vol 13		
Remarque concernant le prélèvement	Faïence + colle beige Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Beige		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	2	2	JNF
	3	Matériau Effritable Gris	-	-	-				
	4	Brique Effritable Marron	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté

Remarque concernant l'analyse : Les couches Matériau / Effritable / Gris, Brique / Effritable / Marron sont présentes en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
 Couches 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
 Couche non-analysée : Faïence Dur Jaune

Référence échantillon : 002EX031409_043

Référence labo	PM07455918	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	01/12/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Bâtiment 406 - Vol 13		
Remarque concernant le prélèvement	Faïence + colle beige		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	1	SBI
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 : D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont non asbestiformes. Elles ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification : la morphologie, la diffraction électronique, la composition chimique.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012025814749

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX031409_044

Référence labo	PM07455919	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	02/12/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Bâtiment 406 - Vol 12		
Remarque concernant le prélèvement	Faïence grise inférieure + colle beige Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Beige		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Fibreux Blanc	-	-	-	2	2	JNF	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EX031409_045

Référence labo	PM07455920	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	01/12/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Bâtiment 406 - Vol 12		
Remarque concernant le prélèvement	Faïence jaune supérieure + colle beige Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Beige		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	1	1	SBI	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse La couche Colle / Dur / Beige est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche non-analysée : Faïence Dur Marron

Référence échantillon : 002EX031409_046

Référence labo	PM07455921	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	01/12/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	Bâtiment 406 - Vol 12		
Remarque concernant le prélèvement	Panneaux faux plafonds		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	1	1	SBI	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012025814749

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX031409_047

Référence labo	PM07455922	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	01/12/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment 406 - Vol 12		
Remarque concernant le prélèvement	Peinture + enduit plâtre sur porteur Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Pulvérulent Blanc		

Description		MOLP	MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	- - -	Acétone	1 1	SBI
	2	Plâtre Effritable Blanc	- - -			
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET		

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX031409_048

Référence labo	PM07455923	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	01/12/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Bâtiment 406 - Vol 12		
Remarque concernant le prélèvement	Faïence + colle beige Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Beige		

Description		MOLP	MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Beige	- - -	Acétone	1 1	RHC
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET		

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc

Référence échantillon : 002EX031409_049

Référence labo	PM07455924	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	01/12/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	Bâtiment 406 - Vol 12		
Remarque concernant le prélèvement	Carrelage moucheté + colle grise		

Description		MOLP	MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	- - -	Acétone	1 1	SBI
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET		

Remarque concernant l'analyse : RAS

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012025814749
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX031409_050

Référence labo	PM07455925	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	01/12/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	Bâtiment 406 - Vol 9		
Remarque concernant le prélèvement	Plinthe + colle grise		

Description			MOLP		MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	Acétone	1	1	SBI	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET				

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EX031409_051

Référence labo	PM07455926	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	01/12/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	Bâtiment 406 - Vol 9		
Remarque concernant le prélèvement	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint (pièces sèches) Le client a demandé à n'analyser que la couche Enduit Plâtre Pulvérulent Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	SBI	Non détecté	
	2	Carton Souple Fibreux Beige	-	-	-						
	3	Enduit Effritable Beige	-	-	-						
	4	Papier peint Souple Fibreux Beige	-	-	-						
	5	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3, 4, 5 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX031409_052

Référence labo	PM07455927	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	01/12/2025
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	Bâtiment 406 - Vol 23		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit ciment sur soubassement Le client a demandé à n'analyser que la couche Enduit Dur Gris		

Description			MOLP		MET			Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	1	1	SBI	Non détecté
	2	Enduit Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET				

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012025814749
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX031409_053

Référence labo	PM07455928	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	01/12/2025
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Joint de structure		
Zone de prélèvement	Bâtiment 406 - Vol 23		
Remarque concernant le prélèvement	Joint de structure sur ancien cadre bois		

Description		MOLP		MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées (**) Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées (**) Analyste		Présence d'amiante
1	1	Matériau Résineux Noir	- - -	Chloroforme	1 1	IDS	Chrysotile ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP		1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence dossier: RSC012025814749

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 3 MOLP et 53 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 54/54

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder à la lecture
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

Suppléant Responsable
Equipe
Jonathan MARCHAL



L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection



ITGA ANALYTICS LIMONEST
235 rue de l'étang
69760 Limonest
Contact-Analytics@itga.fr

cofrac

Accréditation n° 1-7326
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

ESSAIS

CHANTIER	COORDONNÉES DESTINATAIRE
Référence Adresse C032026100014 Commande : 002EX031409-1 Affaire : Bâtiment 406 95 Boulevard Pinel 69500 BRON	AC Environnement 64, rue Clément Ader 42153 RIORGES

Limonest, le 26/01/2026

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032026100014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	ITGA Analytics Limonest
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques <i>La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)</i> Parties utiles de la norme NF X 43-050 :Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET)
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002EX031409-1_054

Référence labo	69PM00763041	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/01/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	23/01/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Porte coupe-feu - Joint		
Zone de prélèvement	Bâtiment 406 - Vol 1		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP	MET				Résultat			
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante			
1	1	Matériau Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	1	QRV	Non détecté	●
	2	Matériau Effritable Beige	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET						

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032026100014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX031409-1_055

Référence labo	69PM00763042	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/01/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	23/01/2026
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit air - Rubans adhésifs		
Zone de prélèvement	Bâtiment 406 - Vol 2		
Remarque concernant le prélèvement	Rubans adhésifs gris sur conduit VMC		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées ^(*)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées ^(*)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	QRV	Non détecté
	2	Toile Souple Fibreux Blanc	-	-	-					
	3	Matériau Effritable Gris	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
 Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX031409-1_056

Référence labo	69PM00763043	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/01/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	23/01/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Bâtiment 406 - Vol 13		
Remarque concernant le prélèvement	Faïence + colle beige (prélèvement contradictoire au P40) Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Beige		

Description			MOLP			MET			Résultat			
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**) Analyste			Attaque chimique			Nb de préparations Grilles explorées(**) Analyste			Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone			1	1	QRV	Non détecté
	2	Peinture Effritable Blanc Beige	-	-	-							
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-							
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET						

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
 Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.
 Couches non-analysées : Faïence Dur Vert, Joint Souple Blanc

Référence échantillon : 002EX031409-1_057

Référence labo	69PM00763044	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/01/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	23/01/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Bâtiment 406 - Vol 13		
Remarque concernant le prélèvement	Faïence + colle beige (prélèvement contradictoire au P40) Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Beige		

Description			MOLP	MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**) Analyste	Attaque chimique		Nb de préparations Grilles explorées(**) Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	- - -	Acétone		1 1 QRV	Non détecté	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couches non-analysées : Faïence Dur Vert, Peinture Effritable Blanc
 Fraction 1 : D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont asbestiformes. Elles ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification : la diffraction électronique.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032026100014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX031409-1_058

Référence labo	69PM00763045	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/01/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	23/01/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Bâtiment 406 - Vol 13		
Remarque concernant le prélèvement	Faïence + colle beige (prélèvement contradictoire au P40) Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Beige		

Description			MOLP		MET			Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	Acétone	1	1	QRV	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches non-analysées : Faïence Dur Vert, Peinture Effritable Blanc
 Fraction 1 : D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont asbestiformes. Elles ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification : la composition chimique.

Référence échantillon : 002EX031409-1_059

Référence labo	69PM00763046	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/01/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	23/01/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Bâtiment 406 - Vol 13		
Remarque concernant le prélèvement	Faïence + colle beige (prélèvement contradictoire au P40) Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Beige		

Description			MOLP			MET			Résultat		
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste		Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste		Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	QRV	Non détecté	
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
2	3	Joint Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	QRV	Non détecté	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
 Couches non-analysées : Faïence Dur Vert, Peinture Effritable Blanc

Référence échantillon : 002EX031409-1_060

Référence labo	69PM00763047	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/01/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	23/01/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Bâtiment 406 - Vol 13		
Remarque concernant le prélèvement	Faïence + colle beige (prélèvement contradictoire au P40) Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Beige		

Description			MOLP			MET			Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Matériau Effrifiable Blanc	-	-	Acétone	1	1	QRV	Chrysotile	
	2	Colle Dur Gris	-	-						-
	3	Plâtre Effrifiable Blanc	-	-						-
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
 Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.
 Couche non-analysée : Faïence Dur Vert

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032026100014

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX031409-1_061

Référence labo	69PM00763048	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/01/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	23/01/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Bâtiment 406 - Vol 13		
Remarque concernant le prélèvement	Faïence + colle beige (prélèvement contradictoire au P40) Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Beige		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	3	3	VAS
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Chrysotile

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Faïence Dur Vert

Référence échantillon : 002EX031409-1_062

Référence labo	69PM00763049	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/01/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	23/01/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	Bâtiment 406 - Vol 13		
Remarque concernant le prélèvement	Carrelage + colle beige Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Beige		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Joint Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	QRV
	2	Colle Dur Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Carrelage Dur Vert

Référence échantillon : 002EX031409-1_063

Référence labo	69PM00763050	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/01/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	23/01/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Bâtiment 406 - Vol 12		
Remarque concernant le prélèvement	Faïence + colle beige (prélèvement contradictoire au P40) Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Beige		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	QRV
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Chrysotile

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Faïence Dur Vert

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032026100014

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX031409-1_064

Référence labo	69PM00763051	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/01/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	23/01/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Bâtiment 406 - Vol 12		
Remarque concernant le prélèvement	Faïence + colle beige (prélèvement contradictoire au P40) Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effrifiable Beige		

Description		MOLP		MET		Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**) Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**) Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	- - -	Acétone	1 1 QRV	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP		1 MET		

Remarque concernant l'analyse : Couches non-analysées : Faïence Dur Vert, Peinture Effrifiable Blanc

Référence échantillon : 002EX031409-1_065

Référence labo	69PM00763052	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/01/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	26/01/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Bâtiment 406 - Vol 12		
Remarque concernant le prélèvement	Faïence + colle beige (prélèvement contradictoire au P40) Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effrifiable Beige		

Description		MOLP		MET		Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**) Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**) Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	- - -	Acétone	3 3 DYG	Chrysotile ●
2	2	Joint Dur Blanc	- - -	Acétone	1 1 QRV	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP		2 MET		

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Faïence Dur Vert

Référence échantillon : 002EX031409-1_066

Référence labo	69PM00763053	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/01/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	23/01/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Bâtiment 406 - Vol 12		
Remarque concernant le prélèvement	Faïence blanche supérieure + colle beige Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effrifiable Beige		

Description		MOLP		MET		Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**) Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**) Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effrifiable Blanc	- - -	Acétone	1 1 QRV	Non détecté ●
2	2	Colle Dur Beige	- - -	Acétone	1 1 QRV	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP		2 MET		

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032026100014

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES AMIANTE

Référence échantillon : 002EX031409-1_067

Référence labo	69PM00763054	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/01/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	23/01/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Bâtiment 406 - Vol 12		
Remarque concernant le prélèvement	Faïence blanche inférieure + colle beige		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	Acétone	1	1	QRV	●	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EX031409-1_068

Référence labo	69PM00763055	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/01/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	23/01/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Colle de panneaux		
Zone de prélèvement	Bâtiment 406 - Vol 9		
Remarque concernant le prélèvement	Colle de panneaux		
	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Pulvérulent Beige		

Description			MOLP	MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	1	QRV
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET				

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Matériau Fibreux Effritable Beige

Référence dossier: RSC032026100014

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 0 MOLP et 18 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 18/18

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm

(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder à la lecture

(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

Analyste Matériaux
Quentin Vaurs



RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032026100014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.

Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.

(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection

(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance 2026 AC 1/2

Assurance 2026 AC 2/2

Tout Trudy
1 bis Place de la Défense - CS 20206
92035 Paris La Défense Cedex
T : +33 (0) 1 44 05 56 00
F : +33 (0) 1 44 05 56 00



ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° 76208471-30015 couvrant également l'assuré additionnel :

AC ENVIRONNEMENT

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des échantillons bitumineux - recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de minérale
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Énergétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, ancrissement ERNMT ou ESRIS)
- Certificat de déconce - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevés de côtes et établissement de plans
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisés et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.
- Conception, développement de logiciels, projets, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques ;

HDI Global SE
HDI Place 1, 30655 Hannover, Germany
www.hdi.global

Commercial Register Hannover
HRB Hannover II 00320
VAT registration ID DE 21928702

Chairman of the Supervisory Board: Tordien Lise
Board of Management: Dr. Edgar Pils (Chairman),
Dr. Malakber Entemzov, Dr. Dirk Hönig, David Hullen,
Dr. Barbara Kneisswetter-Belcher, Dr. Thomas Kuhn,
Dr. Stefan Pasternak, Dr. Florent Strasser

Tout Trudy
1 bis Place de la Défense - CS 20206
92035 Paris La Défense Cedex
T : +33 (0) 1 44 05 56 00
F : +33 (0) 1 44 05 56 00



- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales
- Activités concernant la formation professionnelle
- Développement, animation d'un réseau de franchise
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures
- Hébergement de données
- Repérage des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété
- Assistance technique à l'optimisation thermique et énergétique des bâtiments et procédés.
- Assistance à maîtrise d'ouvrage pour les traitements des sujets liés au plomb

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES	
Tous Dommages Confortus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maître professionnel	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement (pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	300 000 EUR	par sinistre
	500 000 EUR	par année d'assurance
RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Dommages Confortus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 15/01/2026 au 31/12/2026, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le lundi 19 janvier 2026 - RE/CT



HDI Global SE
HDI Place 1, 30655 Hannover, Germany
www.hdi.global

Commercial Register Hannover
HRB Hannover II 00320
VAT registration ID DE 21928702

Chairman of the Supervisory Board: Tordien Lise
Board of Management: Dr. Edgar Pils (Chairman),
Dr. Malakber Entemzov, Dr. Dirk Hönig, David Hullen,
Dr. Barbara Kneisswetter-Belcher, Dr. Thomas Kuhn,
Dr. Stefan Pasternak, Dr. Florent Strasser

Attestation sur l'honneur



ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné **Mme Dominique BISAGA**, présidente de la **SAS AC ENVIRONNEMENT** (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L.271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du 1° de l'article L.271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L.126-26 et L.128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126-24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L.126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la **SAS AC ENVIRONNEMENT** est soussignée d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrite auprès de la compagnie d'assurance **HDI** permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R.271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 02/01/2025

Dominique BISAGA
Présidente

[Signature]



AC ENVIRONNEMENT
Sagep SASU - 64 rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES
S.A.T. en liquidation 1505 0004 - SIRET 44135591400298 - Publications financières 00013330121 - APE 7120B - Assurée par HDI Global SE - NF professionnel n° 76208471-30015

01 44 77 44 92 44
01 44 77 44 92 44
01 44 77 44 92 44

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
- 35760 ST Grégoire - CPDI4978

Certificat de compétences
Diagnostic Immobilier

N° CPDI4978 Version 009



Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'ICert, atteste que :

Monsieur SABRE Mathieu

Est certifié selon le référentiel ICert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1)	Date d'effet : 02/08/2024 - Date d'expiration : 01/08/2031
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1)	Date d'effet : 02/08/2024 - Date d'expiration : 01/08/2031
DRIPP/CAT	Plomb avec mention : Diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures et contrôle après travaux en présence de plomb (2)	Date d'effet : 16/09/2024 - Date d'expiration : 03/09/2031
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (3)	Date d'effet : 04/07/2024 - Date d'expiration : 03/07/2031

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse <https://www.icert.fr/site-des-certifies>
Valable à partir du 26/09/2024.

Etienne Lamy



ICert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire



CPE DI FR 11 rev19

ANNEXE: DOCUMENTS

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
- 35760 ST Grégoire - CPDI4978

**Certificat de compétences
Diagnostic Immobilier**

N° CPDI4978 Version 009

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur SABRE Mathieu

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR o6 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (s) Date d'effet : 02/08/2024 - Date d'expiration : 02/08/2031
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (s) Date d'effet : 02/08/2024 - Date d'expiration : 02/08/2031
DRIPP/CAT	Plomb avec mention : Diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures et contrôle après travaux en présence de plomb (s) Date d'effet : 16/09/2024 - Date d'expiration : 03/07/2031
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (s) Date d'effet : 04/07/2024 - Date d'expiration : 03/07/2031

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse

<https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valable à partir du 26/09/2024.

Etienne Lamy