

Rapport de Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

La mission décrite sur la page de couverture du rapport n'a pu être menée à son terme : il y a lieu de réaliser des investigations approfondies.

REFERENCES DE LA MISSION

Numéro de dossier : MA2212193619
Rapport édité le : 12/04/2023

DONNEUR D'ORDRE

UNIVERSITE RENNES 2
35000 Rennes

OPERATEUR DE REPERAGE



LE BESCONT etienne
06 69 35 96 22
Certification n° : CPDI4811
Décernée par : ICERT

PROPRIETAIRE

UNIVERSITE RENNES 2
Place du Recteur Henri le Moal
35000 Rennes

LIEU D'INTERVENTION

Place du Recteur Henri le Moal
BATIMENT H - BL1/BL2
35000 Rennes



Programme de travaux fourni par le donneur d'ordre : voir au point 3.

Par : LE BESCONT etienne



TEXTES DE REFERENCES

Examen réalisé conformément à l'application du décret N°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations et de l'Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

PROGRAMME DE REPERAGE

Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante suivant la NFX 46-020 d'Aout 2017 et de l'annexe I de l'Arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que le descriptif de travaux fourni par le donneur d'ordre le jour de la commande retranscrit au paragraphe 3 du présent rapport

Révision	Date	Objet
Version initiale	26/12/2022	Établissement du Dossier Technique

1. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS

PARTIES PRENANTES

PARTIE PRENANTE	SOCIETE	ADRESSE
Donneur d'ordre	UNIVERSITE RENNES 2	Place du Recteur Henri le Moal 35000 Rennes
Propriétaire	UNIVERSITE RENNES 2	Place du Recteur Henri le Moal 35000 Rennes
Accompagnateur	Sans accompagnateur	

OPERATEUR DE REPERAGE

Nos opérateurs de repérage passent une certification de personnes qui consiste à valider les compétences et de répondre aux obligations réglementaires.



NOM	ORGANISME DE CERTIFICATION	NUMERO DE CERTIFICATION	DATE D'OBTENTION DE LA CERTIFICATION	DATE DE VALIDITE DE LA CERTIFICATION
LE BESCONT etienne	I.Cert	CPDI4811	03/03/2020	02/03/2027

ASSURANCE DU DIAGNOSTIQUEUR

Le contrat d'assurance "Responsabilité des diagnostiqueurs immobiliers" permet de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle instituée par l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation relatif aux conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique (DDT)



COMPAGNIE	NUMERO DE POLICE	DATE DE VALIDITE
Axa	3912280604	01/01/2024

LABORATOIRE

Adx groupe passe par un laboratoire privé afin de garantir l'indépendance et la neutralité d'Adx groupe



LABORATOIRE	N°ACCREDITATION COFRAC	ADRESSE
MYEASLAB	50503704400706	Parc Heliopolis - 1103 Ave Jacques Cartier - CS40392 44800 SAINT-HERBLAIN

Nota : Pour la réalisation de cette expertise, le groupe ADX Groupe n'a fait appel à aucun sous-traitant (sauf pour l'analyse des échantillons traités par un laboratoire indépendant, le cas échéant).

> SOMMAIRE

1.	IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS	2
2.	RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS	4
3.	DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS	5
4.	CONCLUSIONS DU REPERAGE	12
5.	CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	62
6.	PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES	66
7.	RAPPORTS D'ANALYSES	177
8.	ANNEXES/ATTESTATION D'ASSURANCE/CERTIFICATION	260

AdxGroupe c'est aussi des professionnels pour vous accompagner sur vos projets dans :


BÂTIMENT



IMMOBILIER



ENVIRONNEMENT

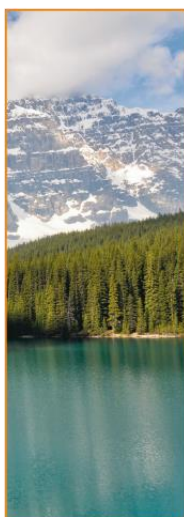

INDUSTRIE



NUMÉRISATION ET GESTION DES DONNÉES



FORMATION



2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

Adresse du bien : Place du Recteur Henri le Moal
BATIMENT H - BL1/BL2
35000 Rennes

Numéro de mission : MA2212193619

Références cadastrales : Non communiquées,

Référence client : NC

PC / date de construction : Date du permis de construire non connue

Visite effectuée le : 26/12/2022

Numéro de lot : Non communiqué

<u>Documents demandés</u>	<u>Documents remis</u>
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Non
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Non
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	Non

Observations :

Néant

3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS

Locaux ou parties de locaux concernés par les travaux :

Rez de jardin BL2 :	DGT Escalier, Dégagement 6, Dégagement 7, Reserve ménage, Magasin central, Circulation Patio, Salle détente 8, Salle détente 9, Salle de réunion galerie, Salle de réunion, Magasin périodique, Reserve, Local réseaux, Dégagement 5, Garage, Local ménage
Rez de jardin BL1 :	Sous-station secondaire, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Bureau 7, Bureau 8, Bureau 9, Bureau 10, Bureau 11, Bureau 12, Bureau 13, Bureau 14, Bureau 15, Bureau 16, Bureau 17, Bureau 18, Bureau 19, Dégagement 1, SAS, Escalier, SAS Ascenseur, Salle d'équipement 023, Dégagement 3, Cave, Espace archive, COBB, Local technique réseaux, Rangement central 1, Rangement central 2, Catalogage, Fax photocopie, Local ventilation, Rangement fournitures, Dépôt Cartons, Espace petite reliure, Bureau 20, Bureau 21, Espace courriers, Fond Africains, Sous-station primaire, Réception livraison, SAS 2, Cave 2, Local Batteries, Coffret relayage, Galerie, Dégagement 4
Rez de chaussée demi niveau :	Dégagement 9, Bureau 111, Bureau 112, Bureau 113, Bureau 114
Rez de chaussée BL2 :	Circulation, Salle de consultation 109, Escalier 3, Salle de consultation 105, Espace actualité, Photocopie, Bureau 100, Bureau 101, Bureau 102, Mezzanine, Escalier 4, Dégagement 9, Bureau 111, Bureau 112, Bureau 113, Bureau 114, Accueil, Consultation 108, Consultation 107, Dégagement 3, Banque periodique, Cafétéria
Rez de chaussée BL1 :	SAS, Escalier 5, Hall d'accueil, Salle de consultation 103, Bureau 102, Circulation, Dégagement 1, Mezzanine, Circulation PEB, Escalier 1, Bureau 101, Bureau 104, Bureau 105, Bureau 106, Bureau 107, Bureau 108, Bureau 109, Bureau 110, Réserve, Dégagement 2, Local ménage
1er étage BL2 :	Salle de consultation, Espace de consultation 204, Salle de séminaire 203, Sanitaire 3, Bureau 200, Bureau 201, Bureau 202, Dégagement 5, Mezzanine, Escalier 6, Transit, Salle de travail 206, Bureau 202, Bureau 201, Bureau 200, Salle de travaille 209, Salle de travaille 210, Salle de travaille 211, Salle de travaille 212, Reprographie, Sanitaires, Hall, La bulle
1er étage BL1 :	Dégagement 1, Sanitaire 1, Sanitaire 2, Salle de consultation 209, Salle de reunion 202, Mezzanine, Bureau 203, Bureau 204, Bureau 205, Bureau 206, Salle détente, Dégagement 2, Repro, Photocopie, Bureau 210, Bureau 211, Bureau 212, Bureau 213, Bureau 214, Bureau 215, Bureau 216, Bureau 217
Pièces :	Façade Sud H1, Façade Nord H1, Façade Ouest H1, Façade Est Couloir, Façade Ouest H2, Façade Sud H2, Façade Nord H2, Toiture 1, Toiture 2, Toiture 3

Définition du périmètre et du programme de repérage :

Niveau	Pièce	Zone
Façade Sud H1	Façade Sud H1	Fenêtres
	Façade Sud H1	Fenêtres
Façade Ouest H1	Façade Ouest H1	Fenêtres
Façade Ouest H2	Façade Ouest H2	Fenêtres
Façade Sud H2	Façade Sud H2	Fenêtres
Façade Nord H2	Façade Nord H2	Fenêtres
Façade Sud H1	Façade Sud H1	Fenêtres
	Façade Sud H1	Fenêtres
Façade Nord H1	Façade Nord H1	Fenêtres
	Façade Nord H1	Fenêtres
	Façade Nord H1	Fenêtres
	Façade Nord H1	Fenêtres
Façade Ouest H1	Façade Ouest H1	Fenêtres
Façade Est Couloir	Façade Est Couloir	Fenêtres
Façade Ouest H2	Façade Ouest H2	Fenêtres
Façade Sud H2	Façade Sud H2	Fenêtres
Façade Nord H2	Façade Nord H2	Fenêtres
Toiture 3	Toiture 3	Toiture
	Toiture 3	Équipements
	Toiture 3	Ventilation
	Toiture 3	Toiture, Acrotère
Toiture 2	Toiture 2	Toiture
	Toiture 2	Équipements
	Toiture 2	Acrotère
Toiture 1	Toiture 1	Toiture
	Toiture 1	Équipements
	Toiture 1	Acrotère
	Toiture 1	Ventilation
Rez de chaussée BL2	Escalier 3	Sol
1er étage BL2	Salle de consultation	Sol
	Salle de séminaire 203	Sol
	Espace de consultation 204	Sol
	Salle de consultation	Sol
	Salle de consultation	Sol
	La bulle	Sol
Rez de chaussée BL2	Mezzanine	Sol
	Mezzanine	Sol
	Mezzanine	Sol
1er étage BL2	Mezzanine	Sol
	Mezzanine	Sol
	Mezzanine	Sol
	Mezzanine	Sol
	Mezzanine	Sol
	Mezzanine	Sol
	Salle de travail 211	Sol
Rez de chaussée BL2	Espace actualité	Sol
	Salle de consultation 109	Sol
	Salle de consultation 105	Sol
	Salle de consultation 109	Sol
	Cafétéria	Sol
Rez de chaussée BL1	Bureau 102	Sol
	Circulation	Sol
	Salle de consultation 103	Sol
	Salle de consultation 103	Sol
	Bureau 104	Sol
	Bureau 105	Sol
	Bureau 106	Sol
	Bureau 107	Sol
	Bureau 108	Sol
	Bureau 109	Sol
	Bureau 110	Sol

Niveau	Pièce	Zone
	Mezzanine	Sol
1er étage BL1	Sanitaire 1	Sol
	Sanitaire 2	Sol
	Sanitaire 1	Plinthe
	Sanitaire 2	Plinthe
	Salle de consultation 209	Sol
	Salle de consultation 209	Sol
	Bureau 210	Sol
	Bureau 211	Sol
	Bureau 212	Sol
	Bureau 213	Sol
	Bureau 214	Sol
	Bureau 215	Sol
	Bureau 216	Sol
	Bureau 217	Sol
	Mezzanine	Sol
Rez de jardin BL2	DGT Escalier	Plinthes
Rez de jardin BL1	Escalier	Plinthes
Rez de chaussée BL2	Circulation	Plinthes
	Photocopie	Plinthes
	Dégagement 9	Plinthes
	Cafétéria	Plinthes
Rez de chaussée BL1	Escalier 5	Plinthes
	Escalier 1	Plinthes
	Réserve	Plinthes
1er étage BL2	Dégagement 5	Plinthes
	Hall	Plinthes
1er étage BL1	Salle de reunion 202	Plinthes
	Bureau 203	Plinthes
	Salle détente	Plinthes
	Dégagement 2	Plinthes
Rez de chaussée BL2	Salle de consultation 109	Mur donnant sur extérieur
	Salle de consultation 105	Mur donnant sur extérieur
	Salle de consultation 109	Mur donnant sur extérieur
	Salle de consultation 105	Mur donnant sur extérieur
	Salle de consultation 109	Doublage cloison
	Salle de consultation 105	Doublage cloison
	Mezzanine	Doublage cloison
	Salle de consultation 109	Doublage mur donnant sur extérieur
	Salle de consultation 109	Mur donnant sur extérieur
	Salle de consultation 105	Mur donnant sur extérieur
	Salle de consultation	Mur donnant sur extérieur
1er étage BL2	Salle de consultation	Mur donnant sur extérieur
Rez de chaussée BL2	Mezzanine	Doublage mur donnant sur extérieur
1er étage BL2	Salle de consultation	Doublage mur donnant sur extérieur
1er étage BL1	Salle de consultation 209	Mur donnant sur extérieur
	Mezzanine	Mur donnant sur extérieur
	Salle de consultation 209	Doublage mur donnant sur extérieur
	Salle de consultation 209	Mur de refend
	Sanitaire 1	Mur donnant sur extérieur
	Sanitaire 2	Mur donnant sur extérieur
	Sanitaire 1	Cloison
	Sanitaire 2	Cloison
Rez de chaussée BL1	Escalier 5	Doublage mur donnant sur extérieur
	Escalier 5	Mur de refend
	Hall d'accueil	Mur de refend
	Salle de consultation 103	Mur donnant sur extérieur
	Salle de consultation 103	Mur de refend
1er étage BL1	Bureau 206	Sol
	Bureau 204	Sol
	Bureau 205	Sol
Rez de jardin BL1	Dégagement 1	Sol
	SAS	Sol
Rez de jardin BL2	Salle détente 8	Sol
	Salle détente 8	Sol

Niveau	Pièce	Zone
	Salle détente 9	Sol
	Salle détente 9	Sol
	Dégagement 7	Sol
	Circulation Patio	Sol
	Salle détente 9	Mur donnant sur extérieur
Rez de jardin BL1	Salle d'équipement 023	Mur donnant sur extérieur
Rez de jardin BL2	Dégagement 7	Cloison
Rez de jardin BL1	Salle d'équipement 023	Cloison
1er étage BL2	Bureau 201	Sol
Rez de jardin BL1	Bureau 5	Sol
	Bureau 6	Sol
	Bureau 7	Sol
	Bureau 8	Sol
	Bureau 9	Sol
	Bureau 10	Sol
	Bureau 11	Sol
	Bureau 12	Sol
	Bureau 13	Sol
	Bureau 14	Sol
	Bureau 15	Sol
	Bureau 16	Sol
	Bureau 17	Sol
	Bureau 18	Sol
	Bureau 19	Sol
	Dégagement 1	Sol
	Espace archive	Sol
	COBB	Sol
Rez de jardin	BL1 - Bureau 20	Sol
	BL1 - Bureau 21	Sol
	BL1 - Catalogage	Sol
	BL1 - Espace courriers	Sol
	BL1 - Espace petite reliure	Sol
	BL1 - Fax photocopie	Sol
	BL1 - Réception livraison	Sol
Rez de jardin BL1	SAS	Sol
	Salle d'équipement 023	Sol
Rez de jardin BL2	Dégagement 7	Sol
	Salle de réunion	Sol
Rez de jardin BL1	Escalier	Sol
	Escalier	Sol
	SAS Ascenseur	Sol
Rez de jardin BL2	Dégagement 6	Sol
	Dégagement 6	Sol
	Reserve ménage	Sol
Rez de jardin BL1	SAS Ascenseur	Sol
Rez de jardin BL2	DGT Escalier	Sol
Rez de jardin BL1	Dégagement 3	Sol
	Dégagement 3	Sol
	Dégagement 4	Sol
Rez de jardin BL2	Salle de réunion galerie	Sol
Rez de jardin BL1	Sanitaires	Plinthes
1er étage BL2	Sanitaire 3	Plinthes
	Sanitaires	Plinthes
Rez de jardin BL1	Sanitaires	Sol
1er étage BL2	Sanitaire 3	Sol
	Sanitaires	Sol
Rez de jardin BL2	Magasin central	Plafond
Rez de jardin BL1	Bureau 1	Sol
	Bureau 2	Sol
	Bureau 3	Sol
	Bureau 4	Sol
1er étage BL2	Salle de travaille 209	Sol
	Salle de travaille 210	Sol
	Salle de travaille 211	Sol

Niveau	Pièce	Zone
	Salle de travail 212	Sol
	Transit	Sol
	Salle de travail 206	Sol
	Reprographie	Sol
	Espace de consultation 204	Sol
1er étage BL1	Bureau 206	Sol
Rez de chaussée BL2	Accueil	Sol
	Consultation 108	Sol
	Consultation 107	Sol
	Dégagement 3	Sol
	Banque periodique	Sol
	Espace actualité	Sol
Rez de chaussée demi niveau	Bureau 112	Sol
	Bureau 113	Sol
	Bureau 114	Sol
Rez de chaussée BL2	Bureau 100	Sol
	Bureau 101	Sol
	Bureau 102	Sol
1er étage BL2	Bureau 200	Sol
	Bureau 202	Sol
	Dégagement 5	Sol
Rez de chaussée demi niveau	Dégagement 9	Sol
1er étage BL2	Dégagement 5	Sol
Rez de jardin BL1	Sous-station secondaire	Calorifugeage
	Sous-station secondaire	Calorifugeage
	Sous-station secondaire	Calorifugeage
	Sous-station secondaire	Calorifugeage
Rez de chaussée BL2	Photocopie	Fenêtres sur BL3
1er étage BL2	Hall	Fenêtres sur BL3
	Salle de travail 209	Plafond
	Sanitaires	Plafond
	Sanitaires	Plafond
Rez de chaussée BL2	Bureau 100	Plafond
	Bureau 101	Plafond
	Bureau 102	Plafond
	Dégagement 9	Plafond
	Bureau 111	Plafond
	Bureau 112	Plafond
	Bureau 113	Plafond
	Bureau 114	Plafond
1er étage BL2	Bureau 200	Plafond
	Bureau 201	Plafond
	Bureau 202	Plafond
	Dégagement 5	Plafond
Rez de jardin BL2	Salle détente 8	Fenêtres des bureaux
	Salle détente 9	Fenêtres des bureaux
Rez de chaussée BL2	Bureau 100	Fenêtres des bureaux
	Bureau 101	Fenêtres des bureaux
	Bureau 102	Fenêtres des bureaux
	Bureau 111	Fenêtres des bureaux
	Bureau 112	Fenêtres des bureaux
	Bureau 113	Fenêtres des bureaux
	Bureau 114	Fenêtres des bureaux
1er étage BL2	Bureau 200	Fenêtres des bureaux
	Bureau 201	Fenêtres des bureaux
	Bureau 202	Fenêtres des bureaux
	Dégagement 5	Fenêtres des bureaux
Rez de jardin BL2	Dégagement 7	Fenêtres au rez-de-jardin
	Circulation Patio	Fenêtres au rez-de-jardin
	Salle détente 8	Fenêtres au rez-de-jardin
	Salle détente 9	Fenêtres au rez-de-jardin
	Salle de réunion galerie	Fenêtres au rez-de-jardin
	Salle de réunion	Fenêtres au rez-de-jardin

Rez de jardin BL1	Bureau 1	Fenêtres au rez-de-jardin
	Bureau 2	Fenêtres au rez-de-jardin
	Bureau 3	Fenêtres au rez-de-jardin
	Bureau 4	Fenêtres au rez-de-jardin
	Bureau 5	Fenêtres au rez-de-jardin
	Bureau 6	Fenêtres au rez-de-jardin
	Bureau 7	Fenêtres au rez-de-jardin
	Bureau 8	Fenêtres au rez-de-jardin
	Bureau 9	Fenêtres au rez-de-jardin
	Bureau 10	Fenêtres au rez-de-jardin
	Bureau 11	Fenêtres au rez-de-jardin
	Bureau 12	Fenêtres au rez-de-jardin
	Bureau 13	Fenêtres au rez-de-jardin
	Bureau 14	Fenêtres au rez-de-jardin
	Bureau 15	Fenêtres au rez-de-jardin
	Bureau 16	Fenêtres au rez-de-jardin
	Bureau 17	Fenêtres au rez-de-jardin
	Bureau 18	Fenêtres au rez-de-jardin
	Bureau 19	Fenêtres au rez-de-jardin
	Dégagement 1	Fenêtres au rez-de-jardin
	SAS	Fenêtres au rez-de-jardin
	Salle d'équipement 023	Fenêtres au rez-de-jardin
	Dégagement 3	Fenêtres au rez-de-jardin
	Sanitaires	Fenêtres au rez-de-jardin
	COBB	Fenêtres au rez-de-jardin
Rez de jardin BL2	Magasin central	Calorifugeage
	Magasin central	Fenêtres ancienne au RDJ
	Magasin central	Fenêtres ancienne au RDJ
1er étage BL2	Mezzanine	Cache métallique du joint de dilatation
	Salle de consultation	Joint de dilatation
1er étage BL1	Salle de consultation 209	Joint de dilatation
1er étage BL2	Salle de consultation	Joint de dilatation
1er étage BL1	Salle de consultation 209	Joint de dilatation
Rez de jardin BL2	DGT Escalier	Sol
Rez de jardin BL1	Fond Africains	Sol
	Sous-station primaire	Gros calorifugeage
	Sous-station primaire	Calorifugeage
Rez de chaussée demi niveau	Dégagement 9	Sol
1er étage BL2	Hall	Fenêtres
Rez de jardin BL1	Sous-station primaire	Conduit

Descriptif des travaux :

Projet de rénovation énergétique du bâtiment H (BL2 et BL1):

- isolation des murs par l'intérieur
- remplacement des menuiseries extérieures
- dépose/repose des plafonds
- remplacement des luminaires
- modifications et/ou remplacements des gaines de ventilation
- remplacements des CTA en toiture
- remplacement des tourelles de désenfumage
- remplacement ponctuel de sol que l'on sait déjà amiantés

Sont exclu du repérage:

- les logements de fonction
- Les joints de compression des portes et fenêtres du rez-de-jardin

Il convient que si la présence d'un joint de compression est décelé lors du démontage du dormant, nous devons intervenir de nouveau afin de le prélever et l'analyser.

Important:

Dans le cadre de cette mission, le donneur d'ordre doit communiquer à ADX Groupe un état descriptif exhaustif écrit des travaux projetés que nous avons décrit ci-dessus.

Si le descriptif ci-dessus venait à être manquant ou incomplet, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre. En effet, ce rapport ne porte que sur la liste des locaux ou parties de locaux décrit ci-dessus exclusivement, tout autre local ou partie de local devra être considéré comme non visité et ne faisant pas partie du repérage.

Si des travaux supplémentaires au descriptif ci-dessus devaient être réalisés, des investigations complémentaires seraient à prévoir afin de compléter le présent repérage.

Liste des pièces non visitées

Localisation	Description
Rez de jardin BL1 - Sanitaires	Impossible d'y accéder, accès condamné

Liste des locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants n'ayant pas pu être inspectés dans le cadre d'un repérage réglementaire :

Localisation	Parties du local	Raison
Rez de jardin BL1 - Sanitaires	Toutes	Impossible d'y accéder, accès condamné

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante.

4. CONCLUSIONS DU REPERAGE

Ce présent repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante et faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble pour la zone _impactée par les travaux décrits au paragraphe 3 du présent rapport.

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, lorsqu'il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante, la nature de ces matériaux et produits ainsi que leur localisation sont décrites ci-après.

Dans le cas où des matériaux contenant de l'amiante ont été repérés, il convient s'il a lieu de confier le désamiantage à une entreprise certifiée. Le repérage est conforme à la réglementation dans le cadre de cette mission. Toutefois, il n'est jamais possible d'être parfaitement exhaustif, dans la mesure où un sondage n'est représentatif qu'à l'endroit précis du support investigué. Il convient donc de rester toujours très vigilant lors des travaux quant à l'éventuelle mise à jour de matériaux suspects ce qui nécessitera un repérage complémentaire.

Tableau 1 – Synthèse des ZPSO Contenant de l'Amiante ainsi que leurs quantités

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description du prélèvement réalisé	Surface indicative
ZPSO001	Façade Sud H1	Façade Sud H1	Fenêtres	<u>Analyse : P001</u> - Matériau souple (bitumineux) (noir) ; matériau souple de type joint (fibreuse) (marron) (Présence d'amiante) <u>Analyse : P007</u> - Matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau souple de type joint (collant) (gris) ; matériau (marron) (Présence d'amiante)	264ml
	--	--			
	Façade Ouest H1	Façade Ouest H1			
	--	--			
	Façade Ouest H2	Façade Ouest H2			
	--	--			
ZPSO003	Façade Sud H2	Façade Sud H2	Fenêtres	<u>Analyse : P003</u> - Matériau souple de type joint (collant) (gris) (Présence d'amiante) <u>Analyse : P005</u> - Matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau souple de type joint (collant) (gris) ; matériau (marron) (Présence d'amiante)	264ml
	--	--			
ZPSO021	Façade Nord H2	Façade Nord H2	Sol	<u>Analyse : P025</u> - Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) (Présence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (Présence d'amiante) <u>Analyse : P027</u> - Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) (Présence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Présence d'amiante)	828m2
	Rez de chaussée BL2	Escalier 3			
	--	--			
	1er étage BL2	Salle de consultation; Salle de séminaire 203			


ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description du prélèvement réalisé	Surface indicative
ZPSO025	Rez de chaussée BL2 -- 1er étage BL2	Mezzanine -- Mezzanine;	Sol	Analyse : P031 - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P036 - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) (Absence d'amiante) Analyse : P117 - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (gris) (Absence d'amiante) <u>Analyse : P118</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair) (Présence d'amiante) <u>Analyse : P129</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) (Présence d'amiante) <u>Analyse : P130</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Présence d'amiante) <u>Analyse : P157</u> - Phase 1 Revêtement souple jaune (Absence d'amiante) - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose (Absence d'amiante) - Phase 3 Colle bitumineuse noire (Présence d'amiante) - Phase 4 Ragréage gris (Absence d'amiante) <u>Analyse : P158</u> - Phase 1 Revêtement souple jaune (Absence d'amiante) - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage rose (Absence d'amiante) - Phase 3 Couche blanche non séparable + matériau gris (Absence d'amiante) Analyse : P161 - Matériau mou noir (Absence d'amiante)	561m2
ZPSO027	Rez de chaussée BL2	Salle de consultation 109; Salle de consultation 105	Sol	<u>Analyse : P033</u> - Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) (Présence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Présence d'amiante) <u>Analyse : P035</u> - Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) (Présence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Présence d'amiante)	710m2
ZPSO031	Rez de chaussée BL1	Salle de consultation 103; Bureau 104; Bureau 105; Bureau 106; Bureau 107; Bureau 108; Bureau 109; Bureau 110	Sol	<u>Analyse : P040</u> - Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (orange) (Présence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (Présence d'amiante) <u>Analyse : P041</u> - Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (orange) (Présence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (Présence d'amiante)	1567m2
ZPSO035	1er étage BL1	Salle de consultation 209; Bureau 210; Bureau 211; Bureau 212; Bureau 213; Bureau 214; Bureau 215; Bureau 216; Bureau 217	Sol	<u>Analyse : P048</u> - Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu) (Présence d'amiante) <u>Analyse : P049</u> - Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu) (Présence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (Présence d'amiante)	1564m2

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description du prélèvement réalisé	Surface indicative
ZPSO036	1er étage BL1	Mezzanine	Sol	<u>Analyse : P050</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) (Absence d'amiante) - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (Présence d'amiante)	390m2
ZPSO037	Rez de jardin BL2 -- Rez de jardin BL1 -- Rez de chaussée BL2 -- Rez de chaussée BL1 -- 1er étage BL2 -- 1er étage BL1	DGT Escalier -- Circulation; Photocopie; Dégagement 9; Cafétéria -- Escalier 5; Escalier 1; Réserve -- Dégagement 5; Hall -- Salle de reunion 202; Bureau 203; Salle détente; Dégagement 2	Plinthes	<u>Analyse : P047</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (Absence d'amiante) <u>Analyse : P076</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (Présence d'amiante)	341ml
ZPSO054	1er étage BL1	Bureau 204; Bureau 205	Sol	<u>Analyse : P074</u> - Phase 2 Matériau souple fibreux de type moquette (rouge) ; matériau de type colle (jaune) (Absence d'amiante) - Phase 3 Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu) (Présence d'amiante) - Phase 4 Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (Présence d'amiante) <u>Analyse : P075</u> - Phase 2 Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type colle (jaune) (Absence d'amiante) - Phase 3 Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu) (Présence d'amiante)	42m2
ZPSO061	Rez de jardin BL1 -- Rez de jardin	Bureau 5; Bureau 6; Bureau 7; Bureau 8; Bureau 9; Bureau 10; Bureau 11; Bureau 12; Bureau 13; Bureau 14; Bureau 15; Bureau 16; Bureau 17; Bureau 18; Bureau 19; Dégagement 1; Espace archive; COBB -- Bureau 5; Bureau 6; Bureau 7; Bureau 8; Bureau 9; Bureau 10; Bureau 11; Bureau 12; Bureau 13; Bureau 14; Bureau 15; Bureau 16; Bureau 17; Bureau 18; Bureau 19; Dégagement 1; Espace archive; COBB; BL1 - Bureau 20; BL1 - Bureau 21; BL1 - Catalogage; BL1 - Espace courriers; BL1 - Espace petite reliure; BL1 - Fax photocopie; BL1 - Réception livraison	Sol	<u>Analyse : P090</u> - Phase 1 Matériau de type mousse (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron) ; matériau de type colle (jaune) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) (Absence d'amiante) - Phase 3 Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (Présence d'amiante) <u>Analyse : P091</u> - Phase 1 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (Présence d'amiante) <u>Analyse : P111</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (Présence d'amiante) <u>Analyse : P112</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) + (bleu) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (gris) (Présence d'amiante) <u>Analyse : P113</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) + (bleu) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) (Absence d'amiante) - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (marron) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (fibreux) (gris) (Absence d'amiante) <u>Analyse : P114</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) + (bleu) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) (Absence d'amiante)	1071m2
ZPSO063	Rez de jardin BL1	SAS; Salle d'équipement 023	Sol	<u>Analyse : P092</u> - Phase 1 Matériau de type mousse (blanc) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) (Absence d'amiante) - Phase 3 Matériau de type colle bitumineux (noir) (Présence d'amiante) <u>Analyse : P093</u> - Phase 1 Matériau semi-dur de type ragréage (marron) ; matériau de type colle (jaune) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) (Absence d'amiante) - Phase 3 Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (Présence d'amiante)	79m2
ZPSO066	Rez de jardin BL1	Escalier; SAS Ascenseur	Sol	<u>Analyse : P097</u> - Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (noir) (Présence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir) (Présence d'amiante) <u>Analyse : P098</u> - Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (noir) (Présence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (Présence d'amiante) - Phase 3 Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (blanc) (Absence d'amiante)	13m2

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description du prélèvement réalisé	Surface indicative
ZPSO069	Rez de jardin BL2	Salle de réunion galerie	Sol	<u>Analyse : P102</u> - Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) (Présence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type colle bitumineux (noir) (Présence d'amiante)	12m2
ZPSO075	1er étage BL2	Transit; Salle de travail 206; Reprographie	Sol	<u>Analyse : P119</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (beige) (Présence d'amiante) <u>Analyse : P120</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) (Absence d'amiante) - Phase 3 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Absence d'amiante)	57m2
ZPSO076	1er étage BL2	Espace de consultation 204	Sol	<u>Analyse : P121</u> - Phase 2 Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) (Absence d'amiante) - Phase 3 Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) (Présence d'amiante) - Phase 4 Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige) (Présence d'amiante)	54m2
ZPSO077	1er étage BL1	Bureau 206	Sol	<u>Analyse : P122</u> - Phase 1 Matériau souple de type dalle de sol (bleu) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir) (Présence d'amiante)	42m2
ZPSO078	Rez de chaussée BL2	Accueil; Consultation 108; Consultation 107; Dégagement 3; Banque periodique	Sol	<u>Analyse : P123</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) (Absence d'amiante) - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) (Présence d'amiante) <u>Analyse : P124</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (beige) (Absence d'amiante) - Phase 3 Matériau dur de type béton (gris) (Absence d'amiante) <u>Analyse : P125</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (beige) en traces (Présence d'amiante) <u>Analyse : P126</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) (Présence d'amiante) <u>Analyse : P127</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) (Présence d'amiante)	127m2
ZPSO079	Rez de chaussée BL2	Espace actualité	Sol	<u>Analyse : P128</u> - Phase 2 Matériau souple fibreux de type moquette (vert) (Absence d'amiante) - Phase 3 Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) (Présence d'amiante) - Phase 4 Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune) (Présence d'amiante)	180m2

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description du prélèvement réalisé	Surface indicative
ZPSO080	Rez de chaussée demi niveau -- Rez de chaussée BL2 -- 1er étage BL2	Bureau 112; Bureau 113; Bureau 114 -- Bureau 100; Bureau 101; Bureau 102 -- Bureau 200; Bureau 202; Dégagement 5	Sol	<u>Analyse : P071</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir) (Présence d'amiante) <u>Analyse : P131</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) en traces (Absence d'amiante) - Phase 3 Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) (Absence d'amiante) <u>Analyse : P132</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron) (Présence d'amiante) - Phase 3 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Absence d'amiante) <u>Analyse : P133</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Présence d'amiante) <u>Analyse : P134</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Présence d'amiante)	160m2
ZPSO101	Rez de jardin BL1	Sous-station primaire	Conduit	<u>Analyse : P178</u> - Fibrociment gris avec fibres visibles (Présence d'amiante)	1U



	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2212193619
Opération	LE BESCONT etienne
Site	Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes
Date de réalisation	12/04/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
 Px	Prélèvement Positif
 Px	Prélèvement négatif
 S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité

BL2 – Rez de jardin - SOLS



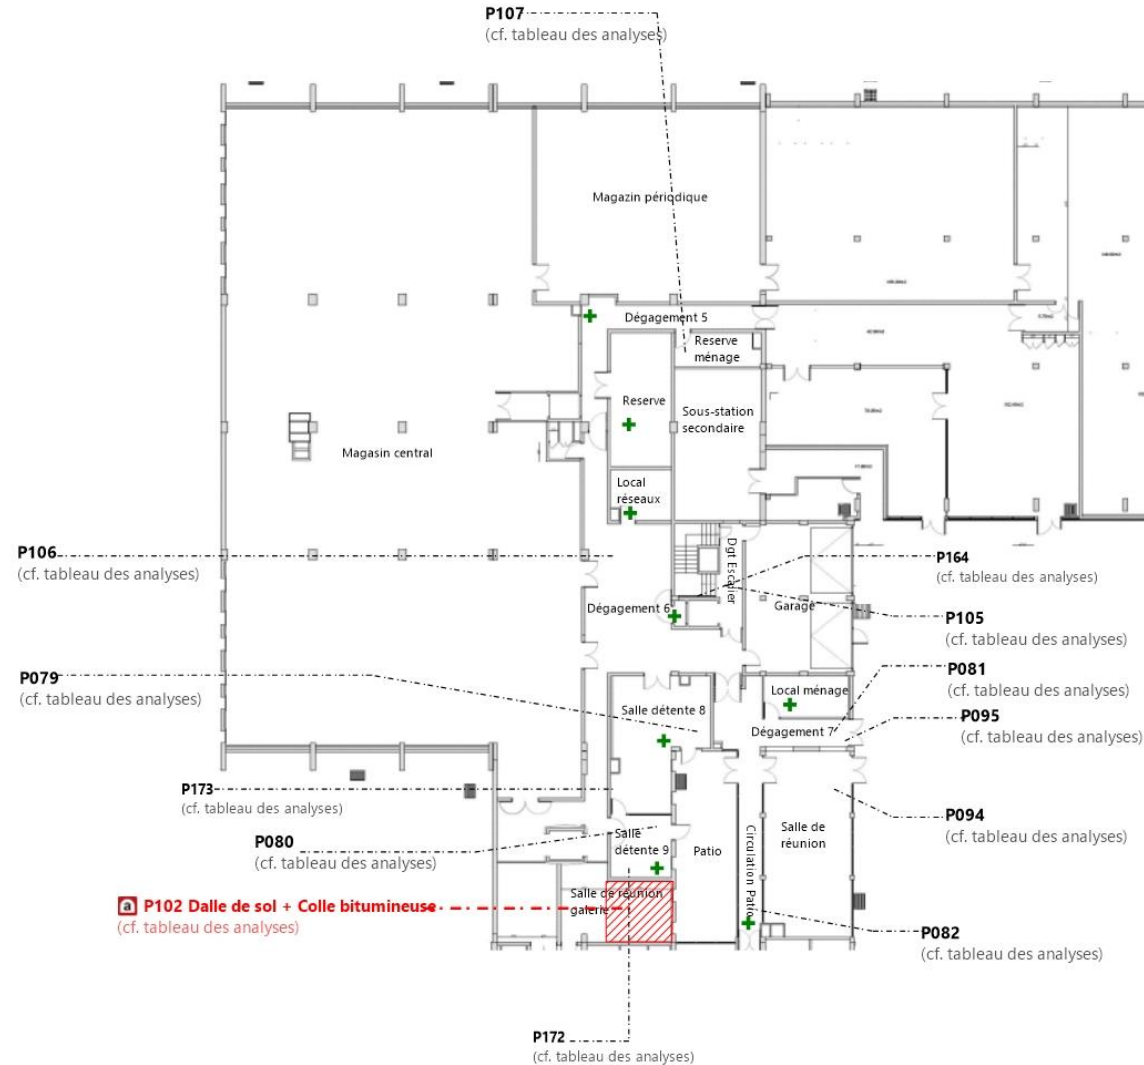


	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2212193619
Opération	LE BESCONT etienne
Site	Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes
Date de réalisation	12/04/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Px Prélèvement Positif
	Px Prélèvement négatif
	S Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité

BL2 - Rez de jardin - PLINTHES

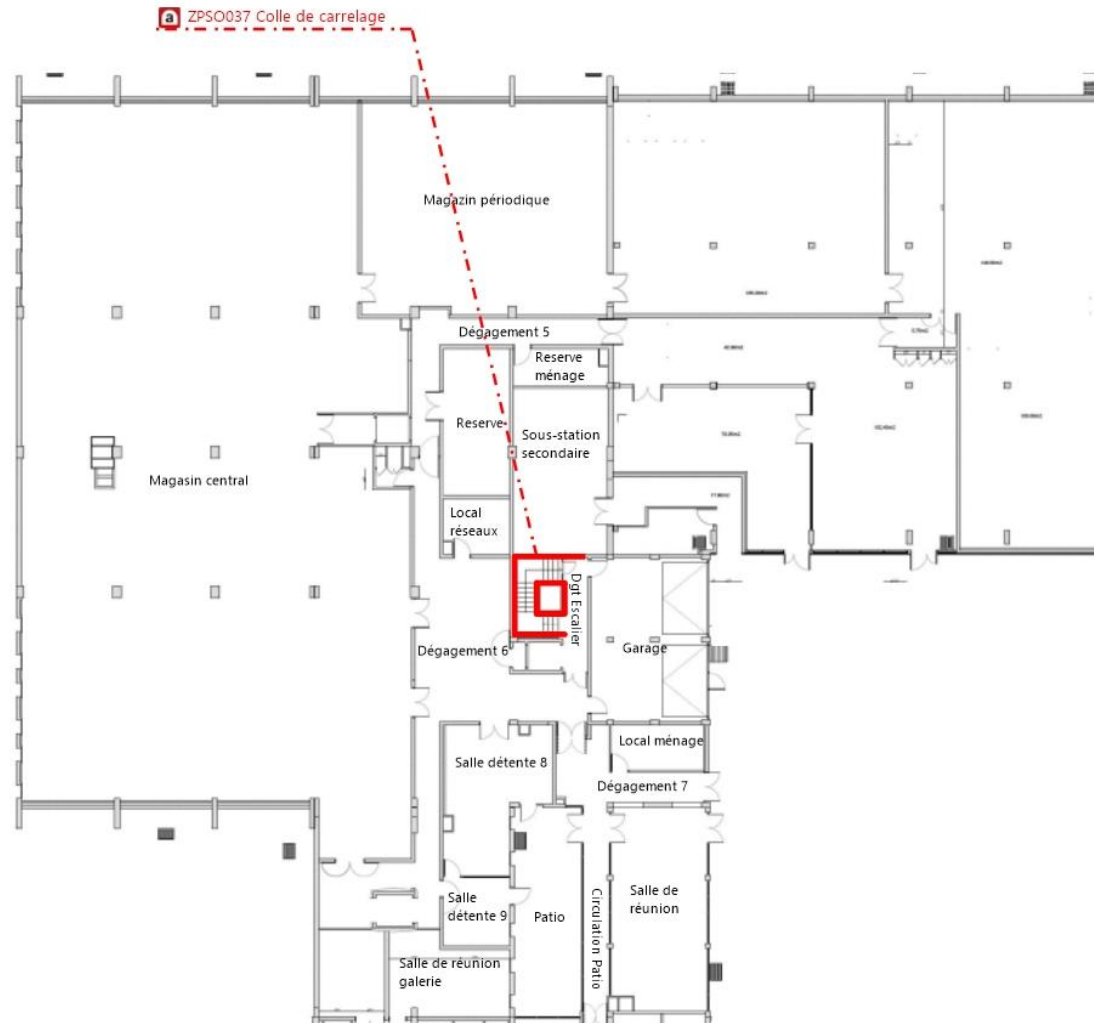

adx	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2212193619
Opération	LE BESCONT etienne
Site	Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2
	35000 Rennes
Date de réalisation	12/04/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité

BL2 – Rez de jardin – AUTRE ELEMENTS

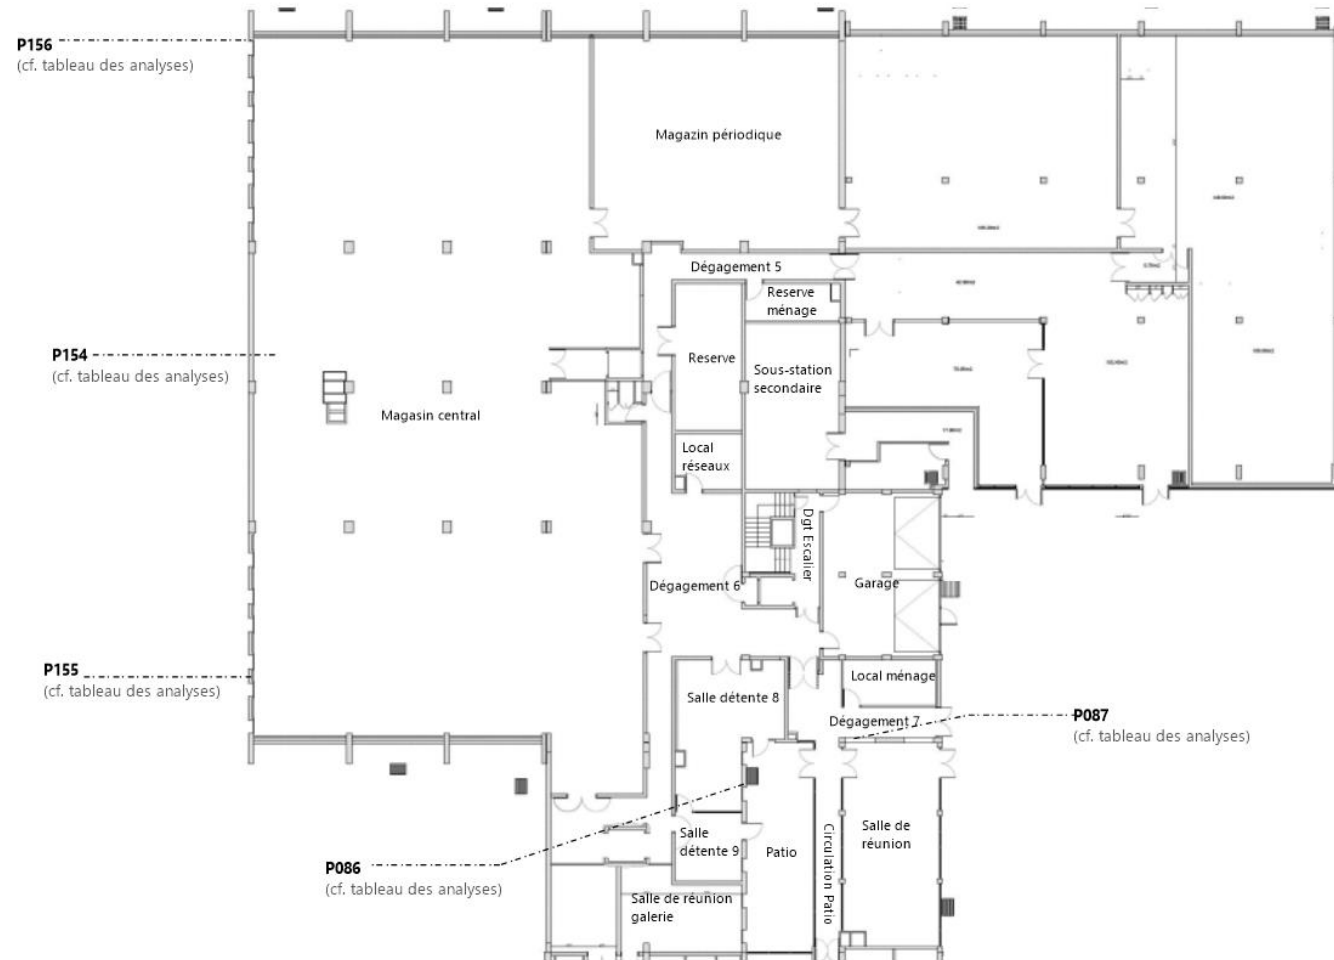



	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2212193619
Opération	LE BESCONT etienne
Site	Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes
Date de réalisation	12/04/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Px Prélèvement Positif
	Px Prélèvement négatif
	S Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité

BL2 – Rez de chaussée - SOLS

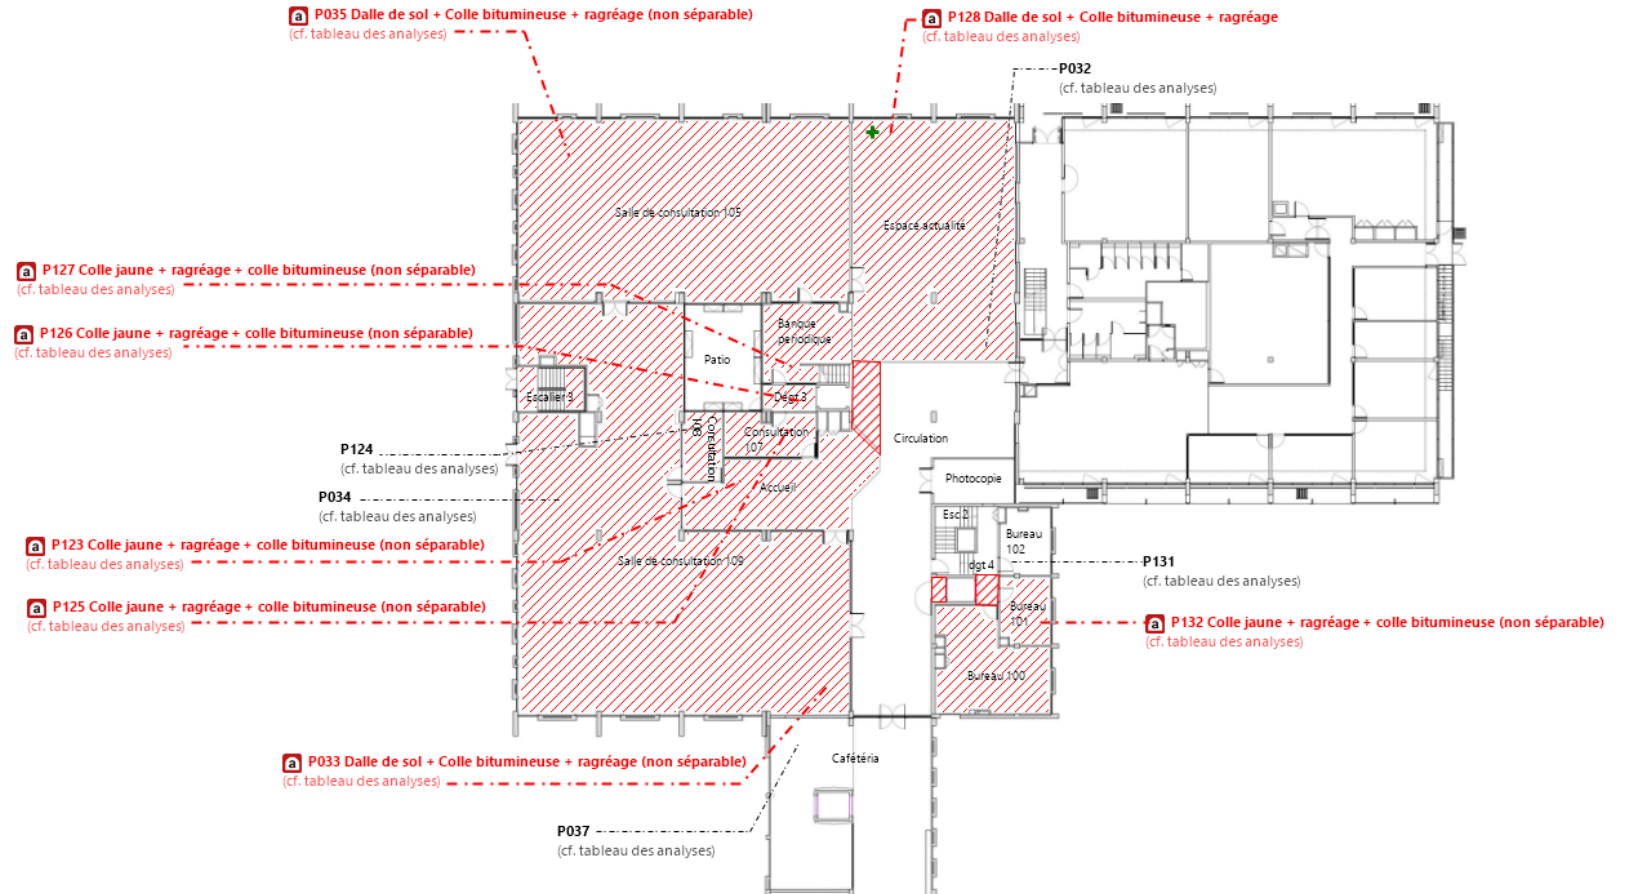


	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2212193619
Opération	LE BESCONT etienne
Site	Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes
Date de réalisation	12/04/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
 Px	Prélèvement Positif
 Px	Prélèvement négatif
 S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Éléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Élément non visité

BL2 – Rez de chaussée - PLINTHES

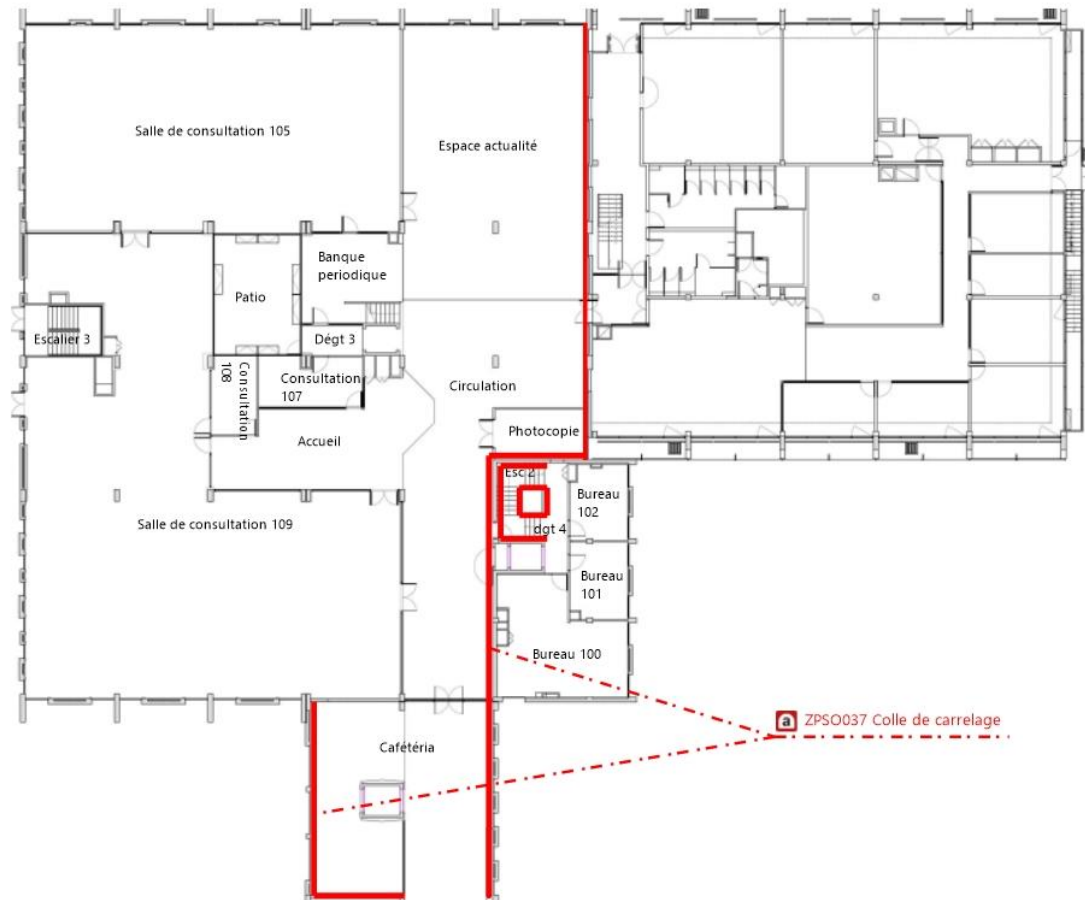


	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2212193619
Opération	LE BESCONT etienne
Site	Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes
Date de réalisation	12/04/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité

BL2 – Rez de chaussée – AUTRES ELEMENTS



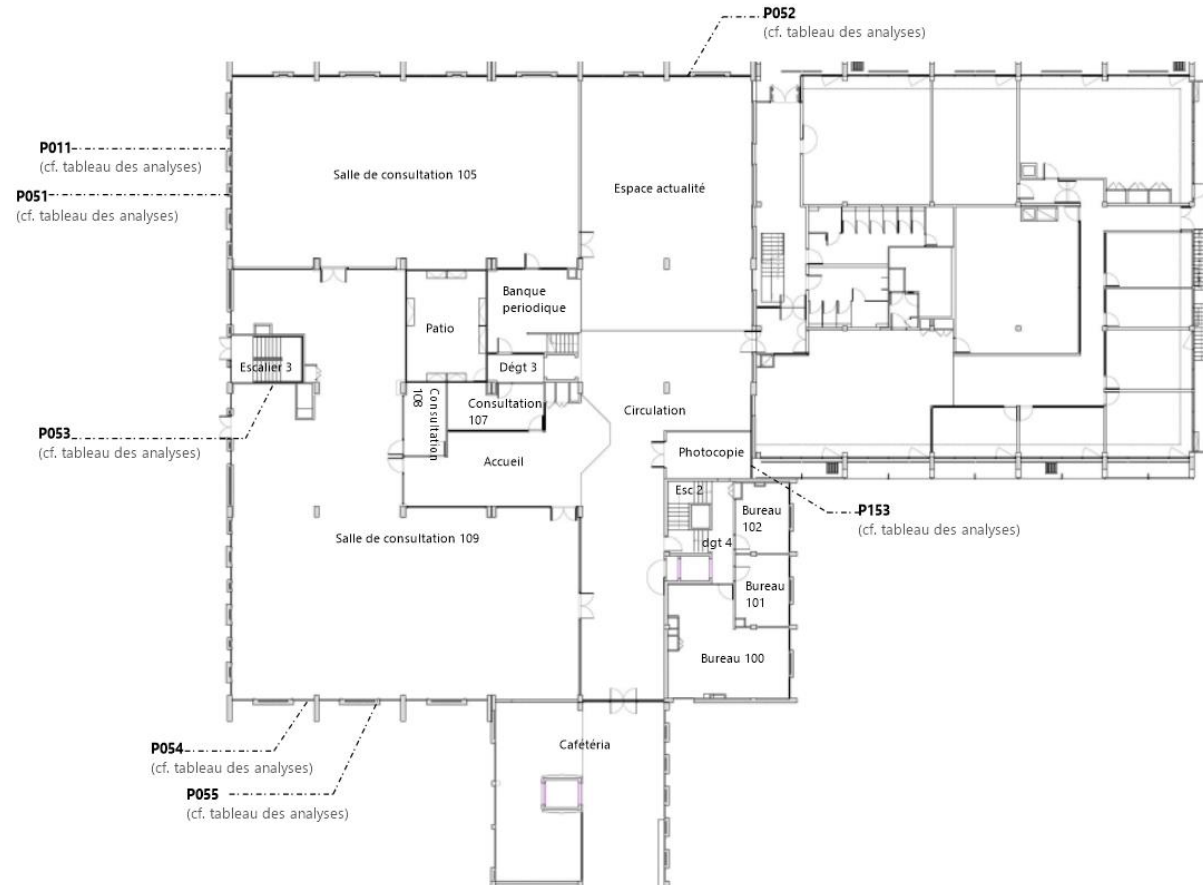


	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2212193619
Opération	LE BESCONT etienne
Site	Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes
Date de réalisation	12/04/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
 Px	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité

BL2 – Rez de chaussée Mezzanine - SOLS

 **P130 Colle jaune + ragréage + colle bitumineuse (non séparable)**
(cf. tableau des analyses)

P036
(cf. tableau des analyses)

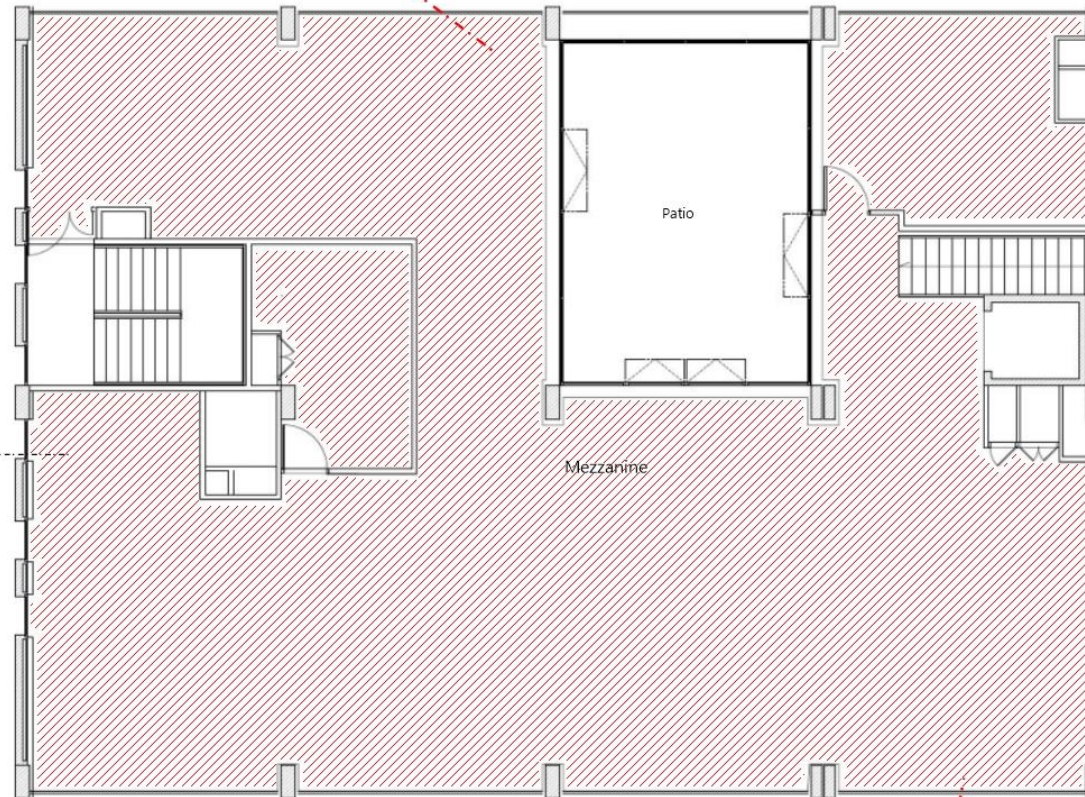

 **P129 Colle jaune + ragréage + colle bitumineuse (non séparable)**
(cf. tableau des analyses)

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2212193619
Opération	LE BESCONT etienne
Site	Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes
Date de réalisation	12/04/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité

BL2 – Rez de chaussée Mezzanine – AUTRES ELEMENTS

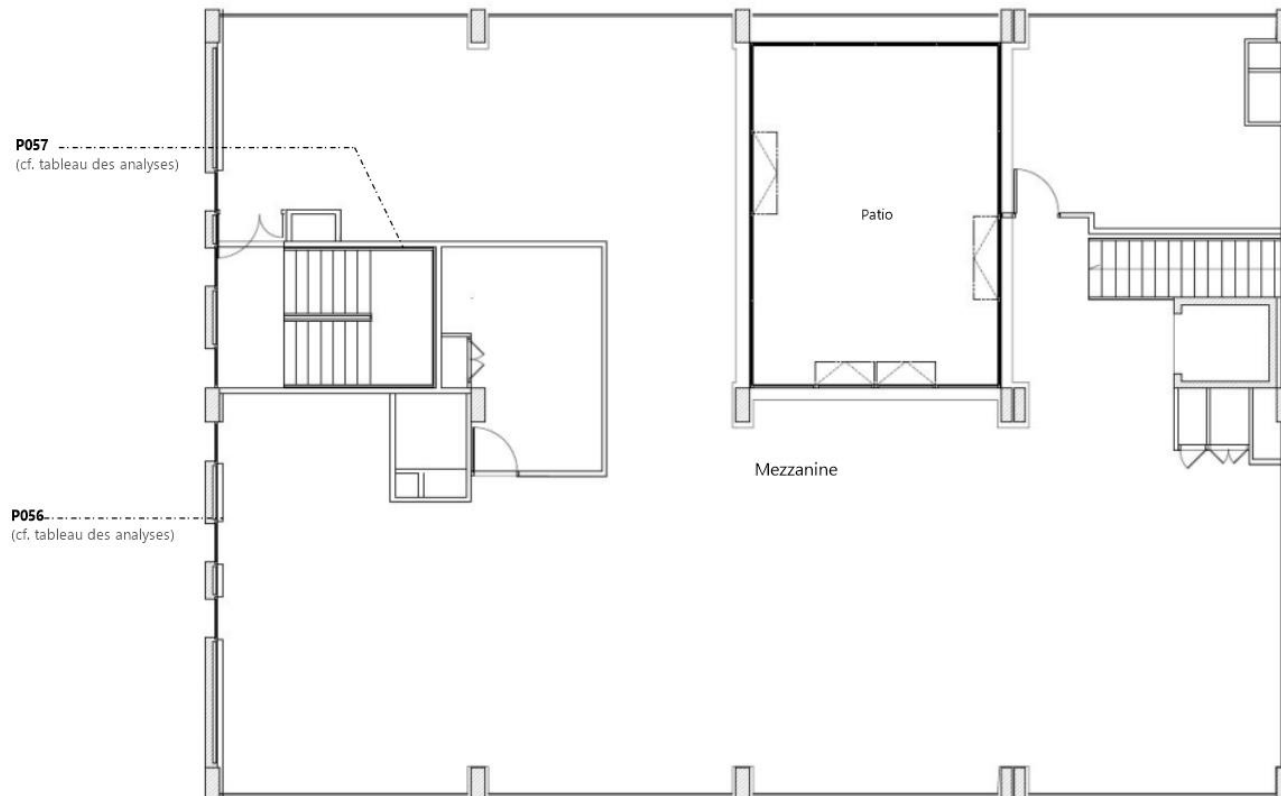


	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2212193619
Opération	LE BESCONT etienne
Site	Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes
Date de réalisation	12/04/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
 Px	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité

BL2 – Rez de chaussée Demi palier - SOLS

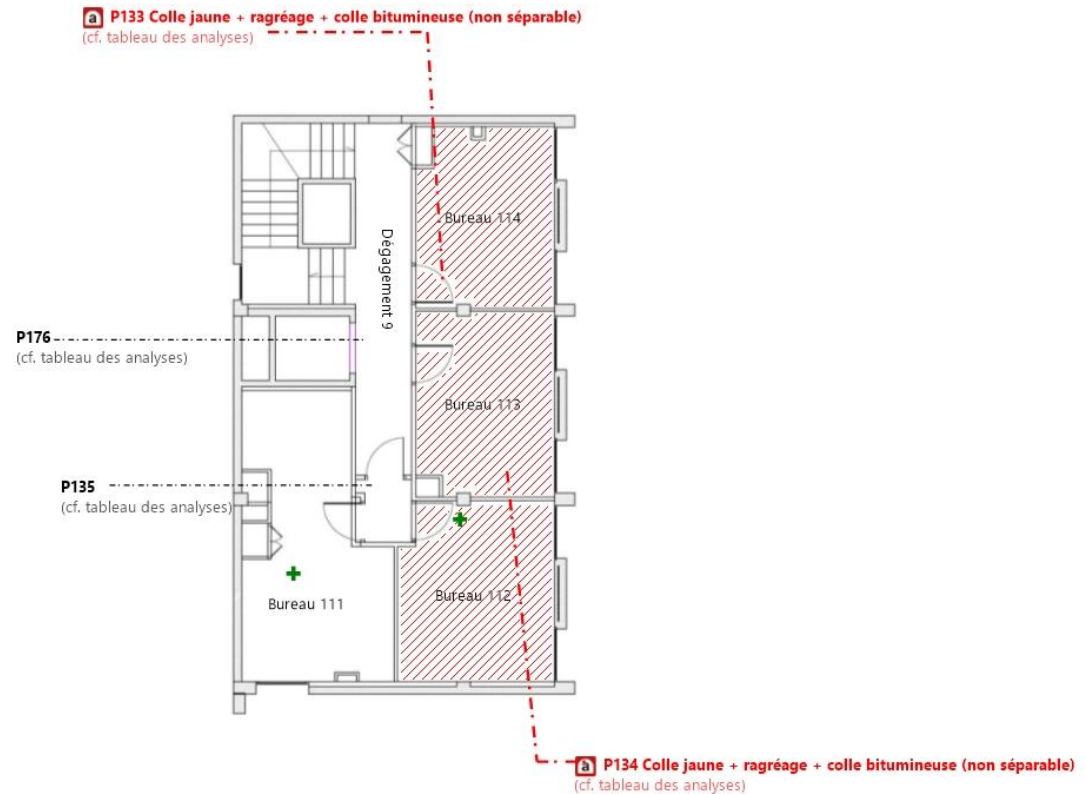


	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2212193619
Opération	LE BESCONT etienne
Site	Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes
Date de réalisation	12/04/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité

BL2 – Rez de chaussée Demi palier - PLINTHES

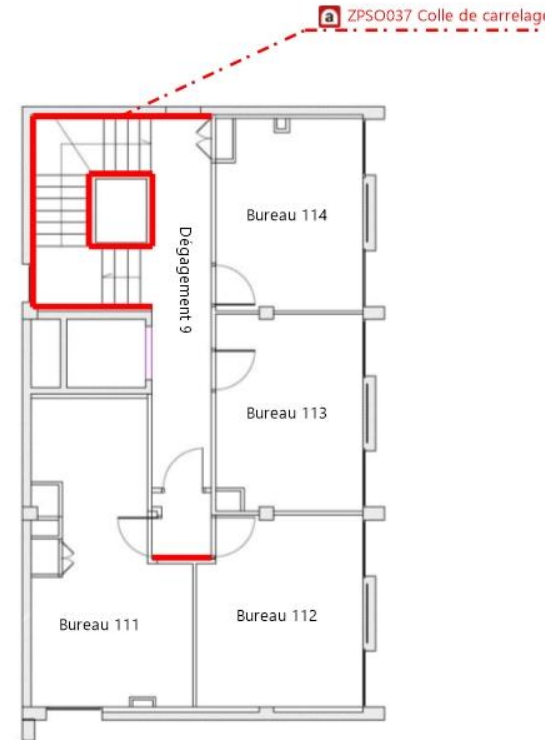



	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2212193619
Opération	LE BESCONT etienne
Site	Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes
Date de réalisation	12/04/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Px Prélèvement Positif
	Px Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité

BL2 – 1^{er} étage - SOLS

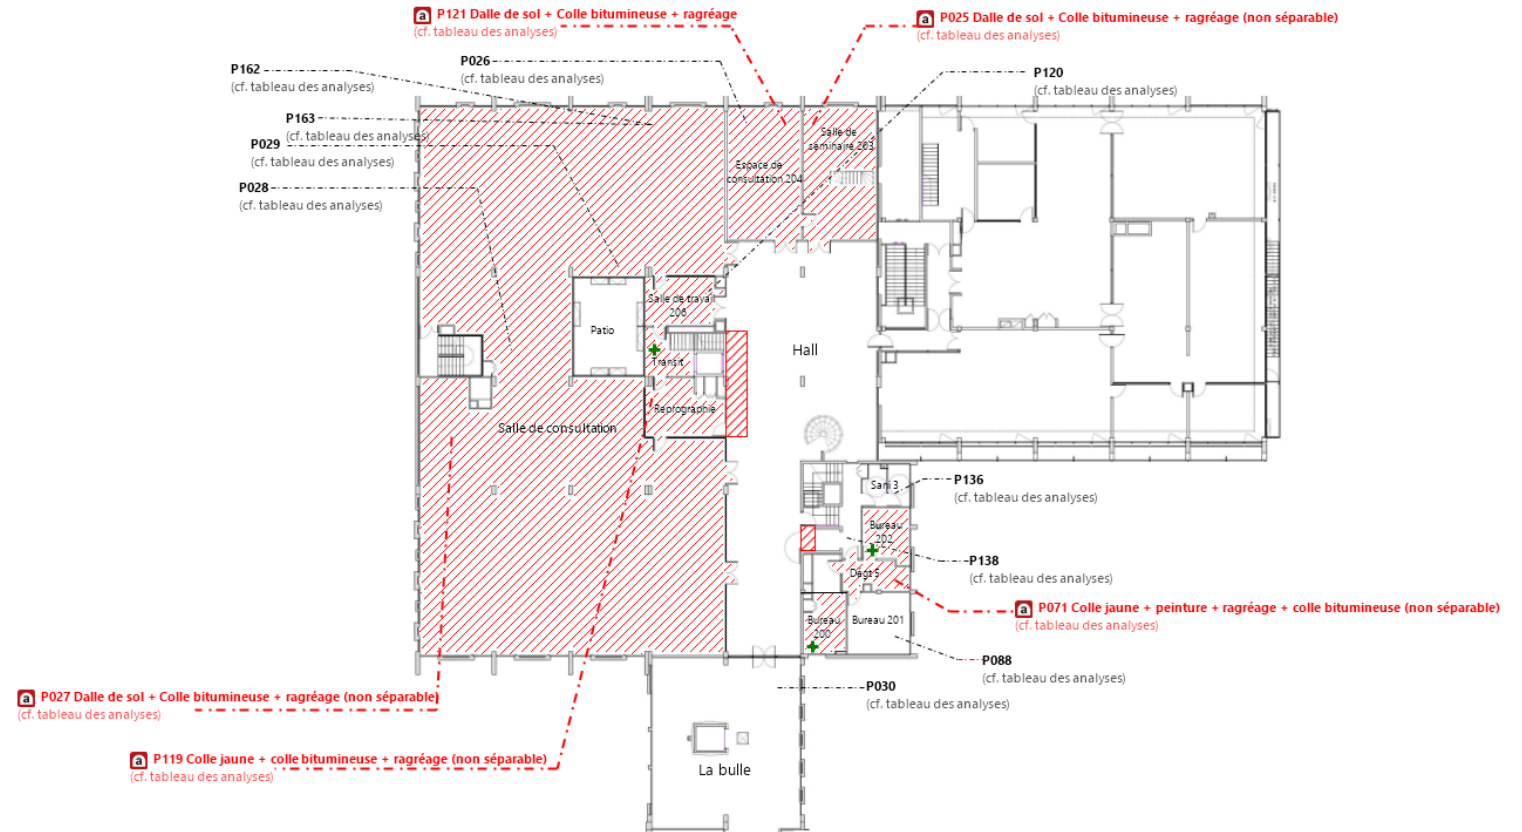



	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2212193619
Opération	LE BESCONT etienne
Site	Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes
Date de réalisation	12/04/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Px Prélèvement Positif
	Px Prélèvement négatif
	S Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité

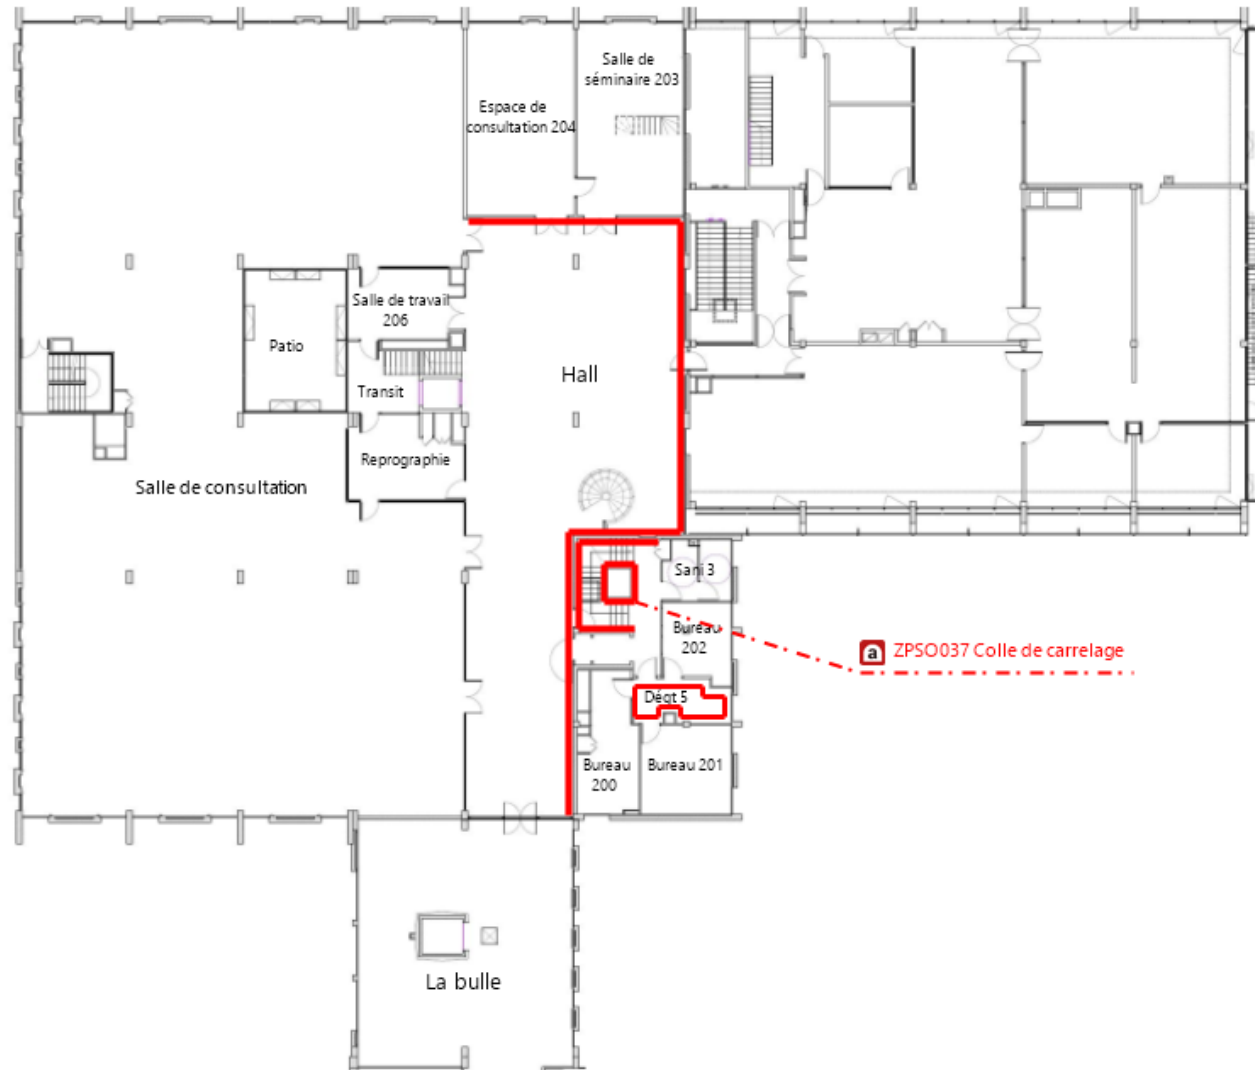




	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2212193619
Opération	LE BESCONT etienne
Site	Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes
Date de réalisation	12/04/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité

BL2 - 1^{er} étage - AUTRES ELEMENTS

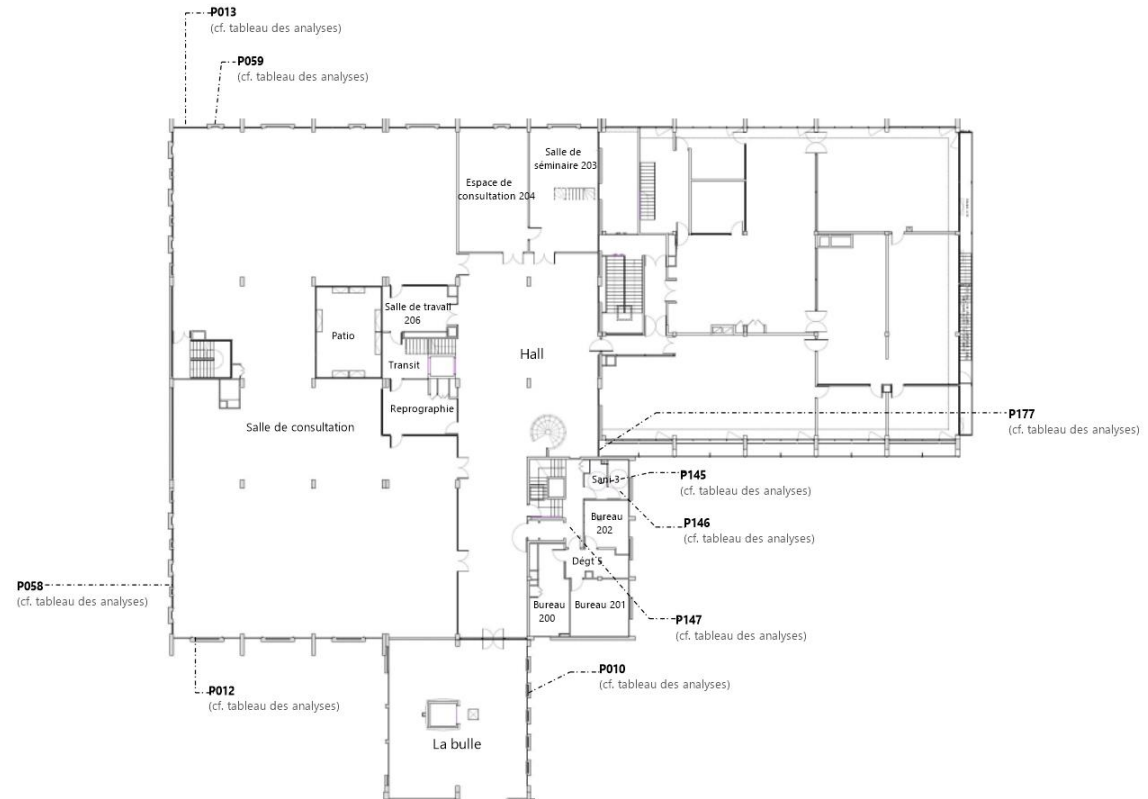



	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2212193619
Opération	LE BESCONT etienne
Site	Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes
Date de réalisation	12/04/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité

BL2 – 1^{er} étage Mezzanine - SOLS

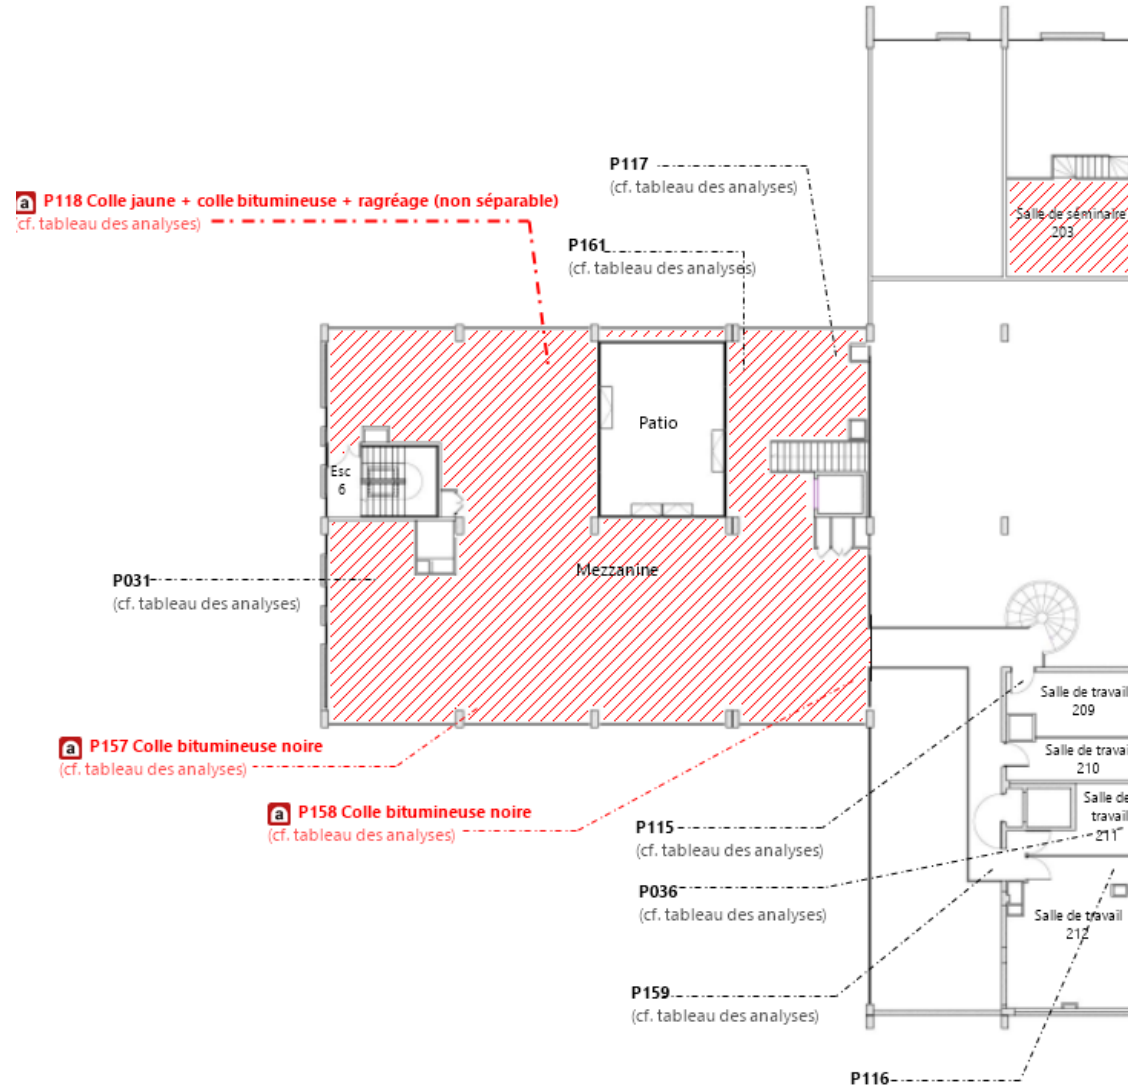


	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2212193619
Opération	LE BESCONT etienne
Site	Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes
Date de réalisation	12/04/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Éléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Élément non visité

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2212193619
Opération	LE BESCONT etienne
Site	Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes
Date de réalisation	12/04/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité

BL1 – Rez de jardin - PLINTHES

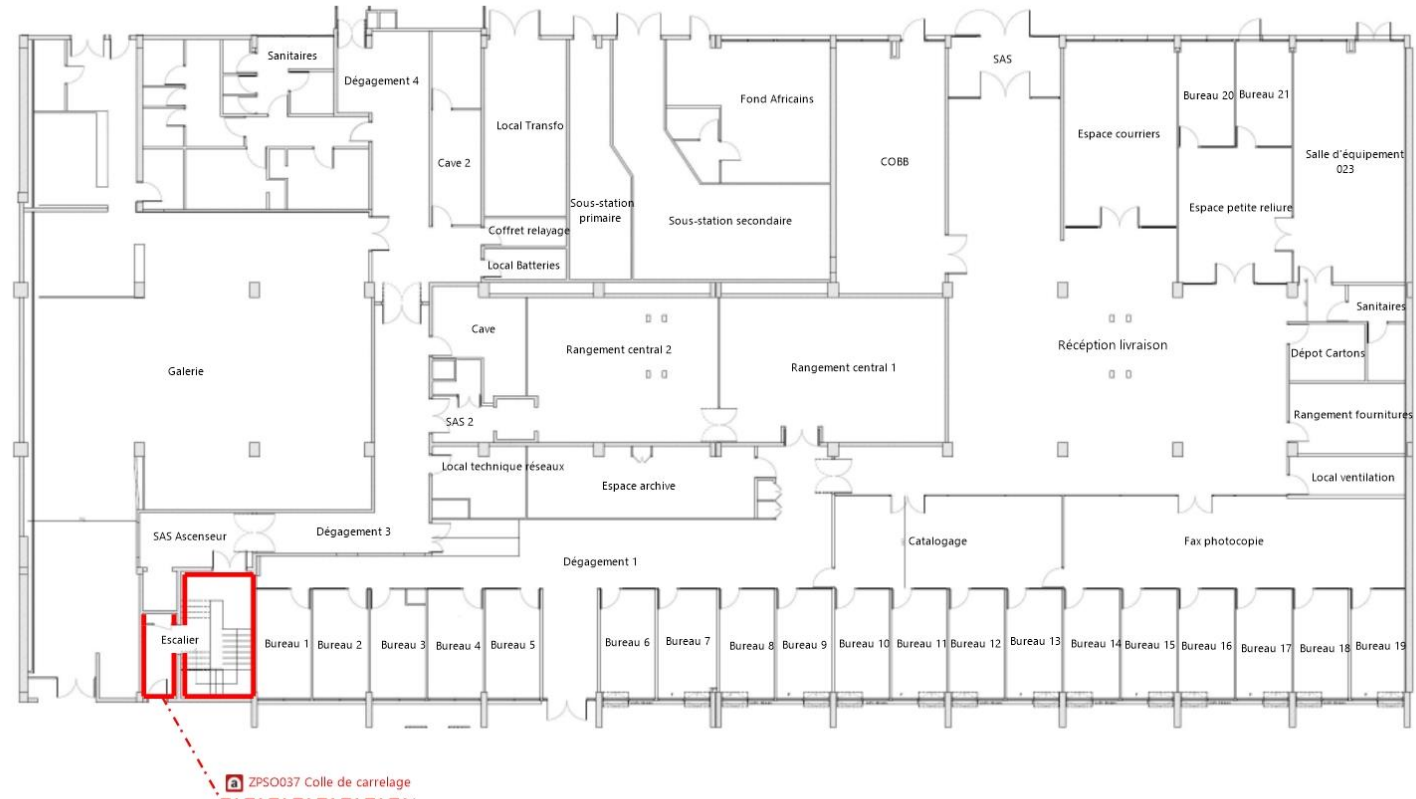

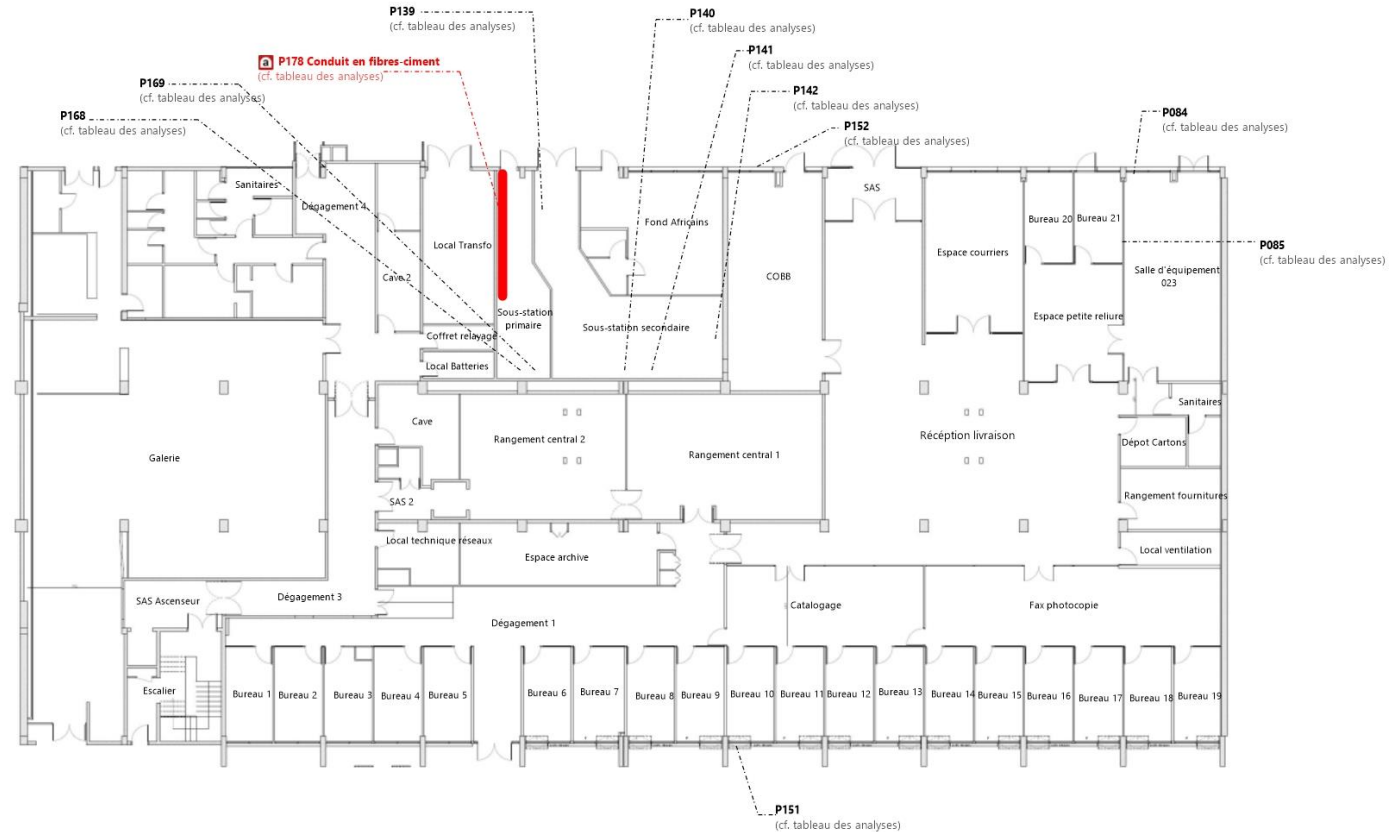


	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2212193619
Opération	LE BESCONT etienne
Site	Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes
Date de réalisation	12/04/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité

BL1 – Rez de jardin – AUTRES ELEMENTS



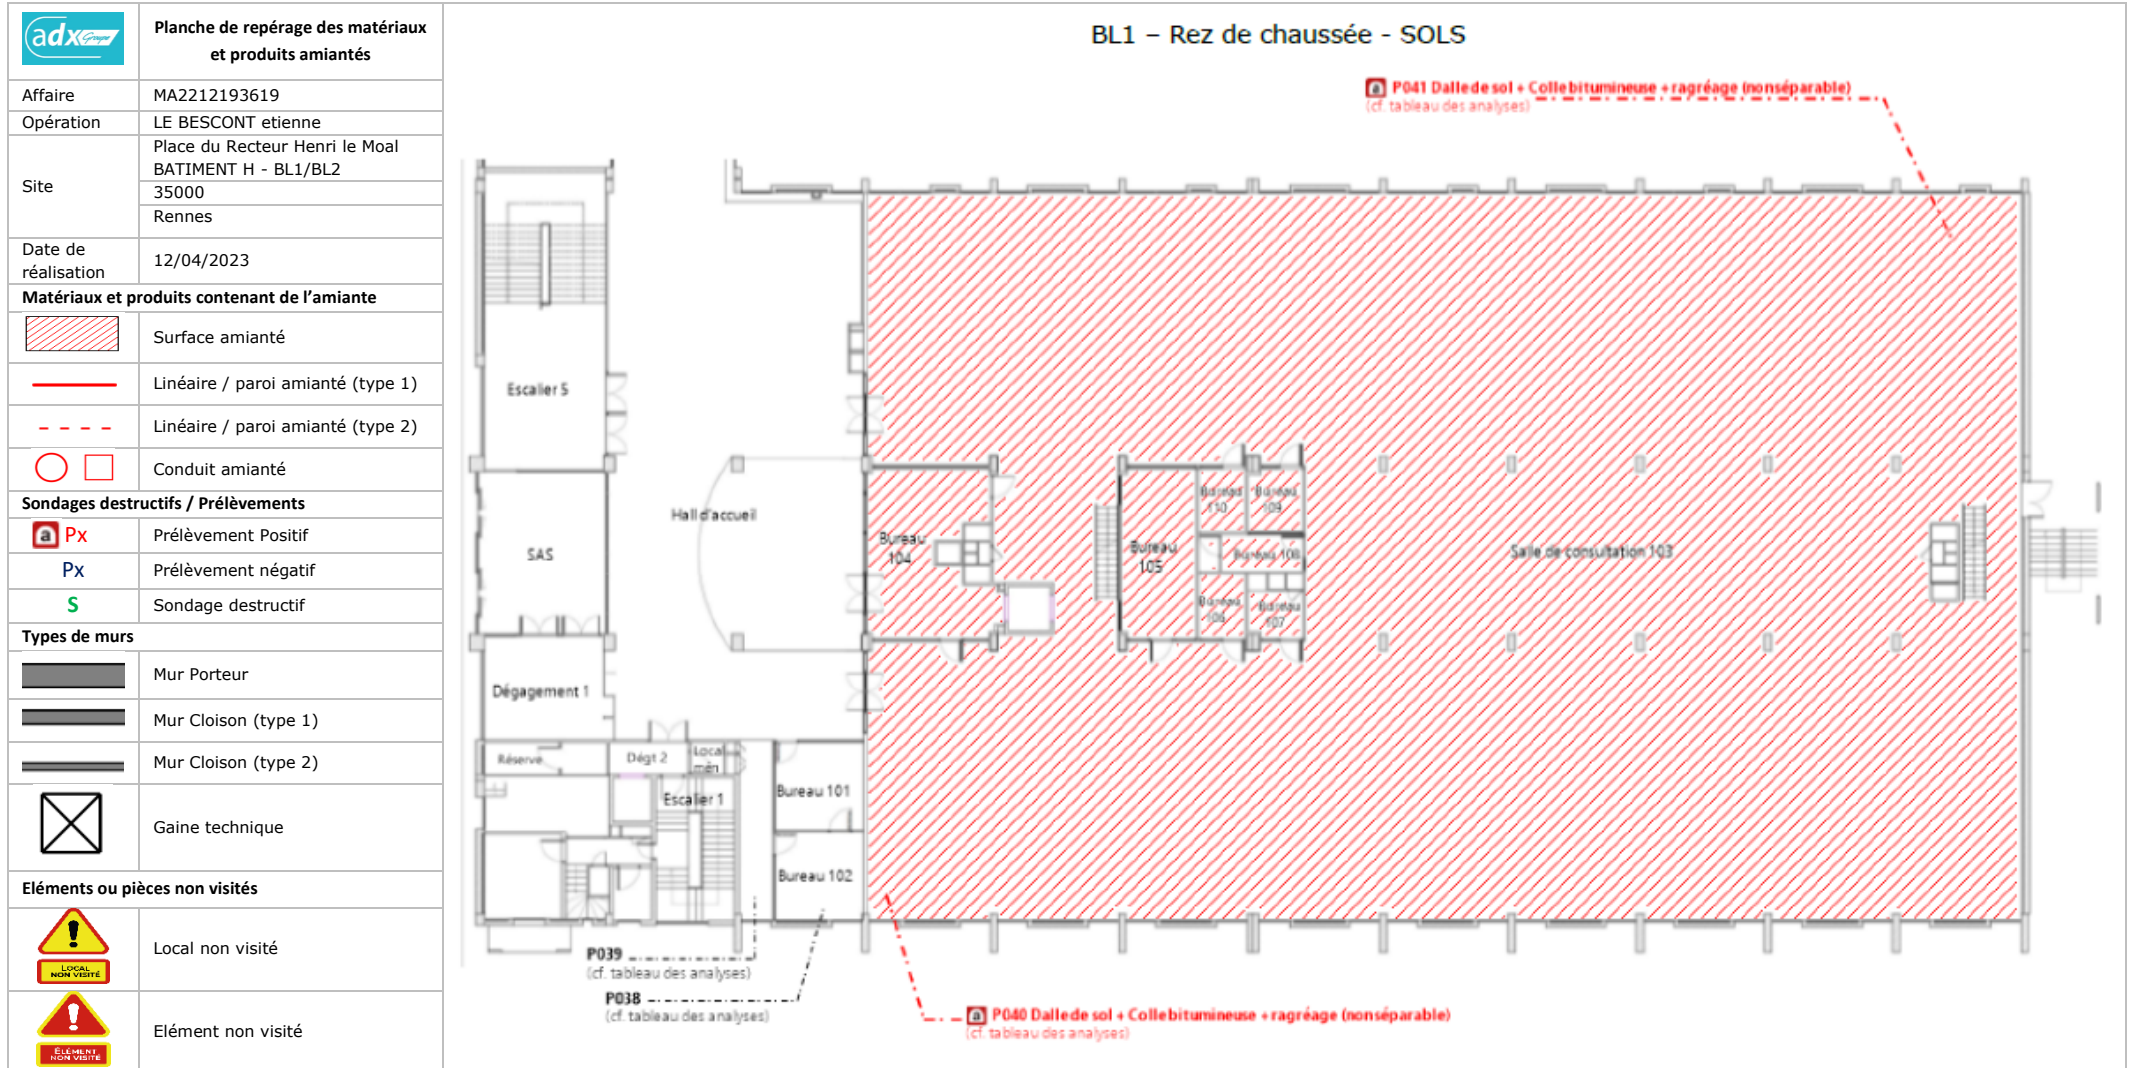


		Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2212193619	
Opération	LE BESCONT etienne	
Site	Place du Recteur Henri le Moal	
	BATIMENT H - BL1/BL2	
	35000 Rennes	
Date de réalisation	12/04/2023	
Matériaux et produits contenant de l'amiante		
	Surface amianté	
	Linéaire / paroi amianté (type 1)	
	Linéaire / paroi amianté (type 2)	
	Conduit amianté	
Sondages destructifs / Prélèvements		
 Px	Prélèvement Positif	
Px	Prélèvement négatif	
S	Sondage destructif	
Types de murs		
	Mur Porteur	
	Mur Cloison (type 1)	
	Mur Cloison (type 2)	
	Gaine technique	
Éléments ou pièces non visités		
	Local non visité	
	Élément non visité	

BL1 – Rez de chaussée - PLINTHES

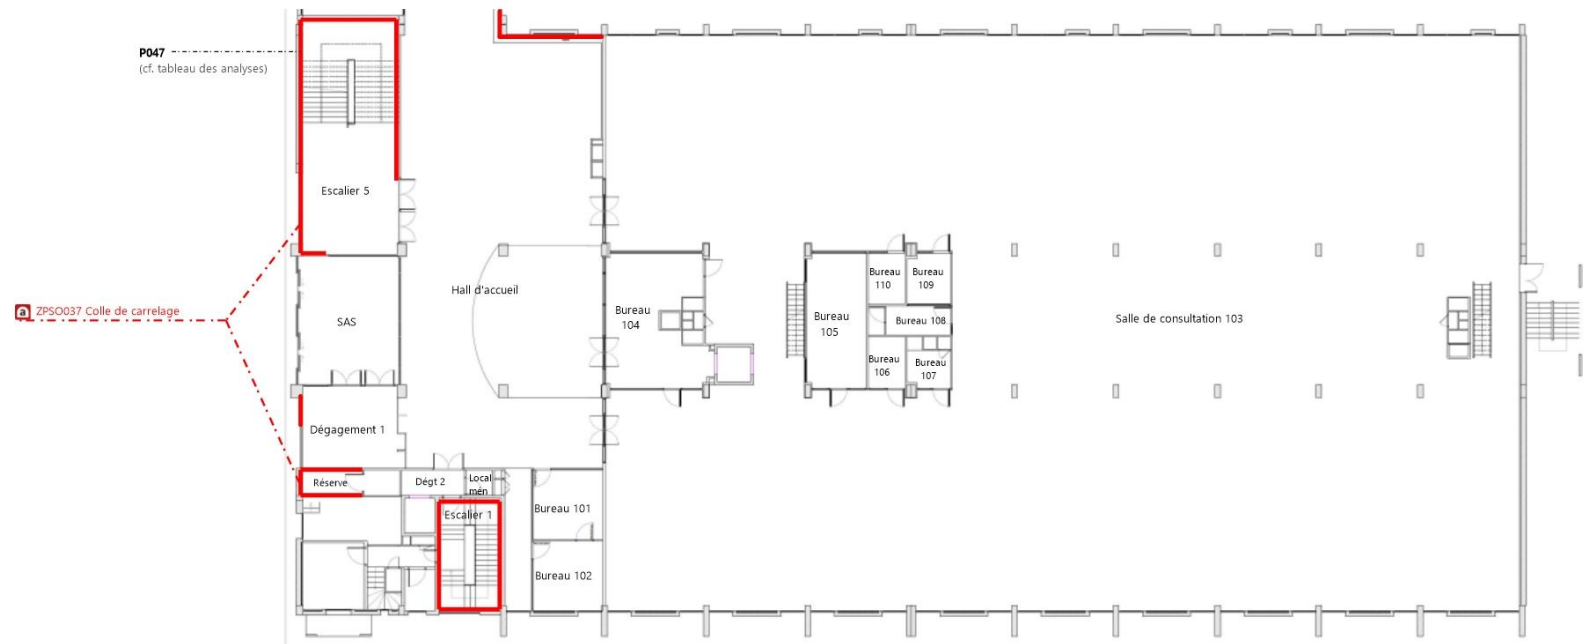



	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2212193619
Opération	LE BESCONT etienne
Site	Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes
Date de réalisation	12/04/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité

BL1 – Rez de chaussée – AUTRES ELEMENTS

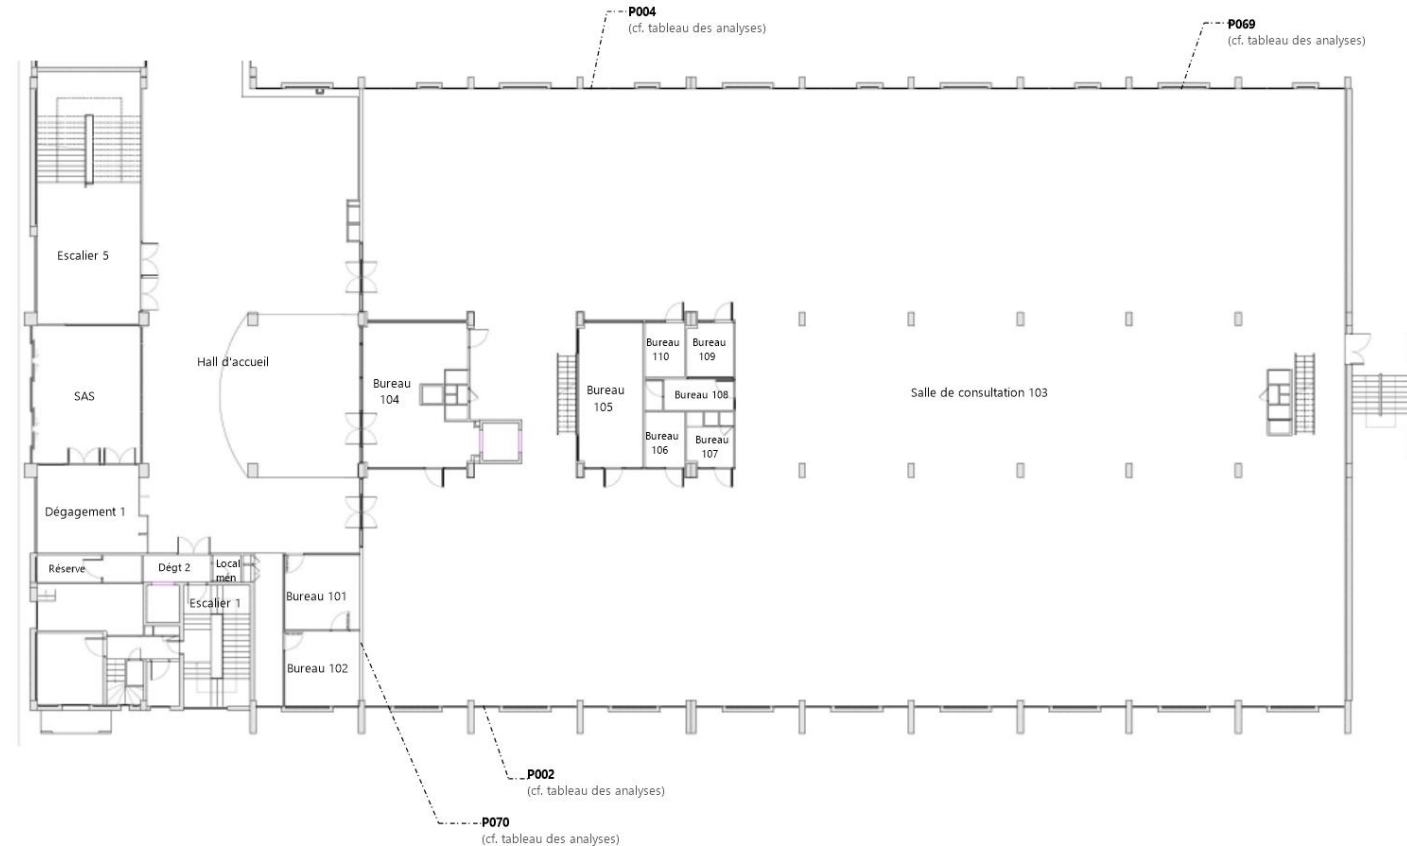


	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2212193619
Opération	LE BESCONT etienne
Site	Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes
Date de réalisation	12/04/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
 Px	Prélèvement Positif
 Px	Prélèvement négatif
 S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité

BL1 – Rez de chaussée Mezzanine - SOLS

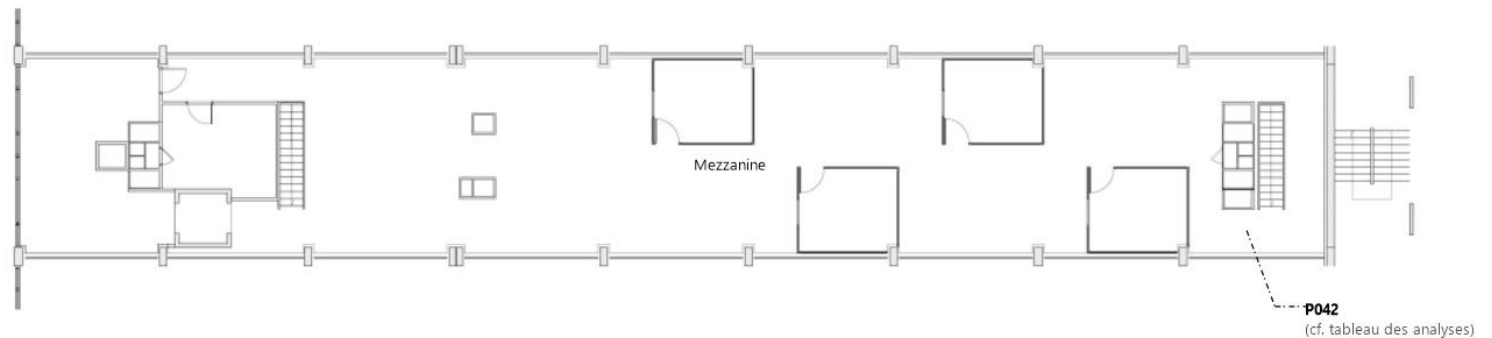


	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2212193619
Opération	LE BESCONT etienne
Site	Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes
Date de réalisation	12/04/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Éléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Élément non visité

BL1 – 1^{er} étage – SOLS

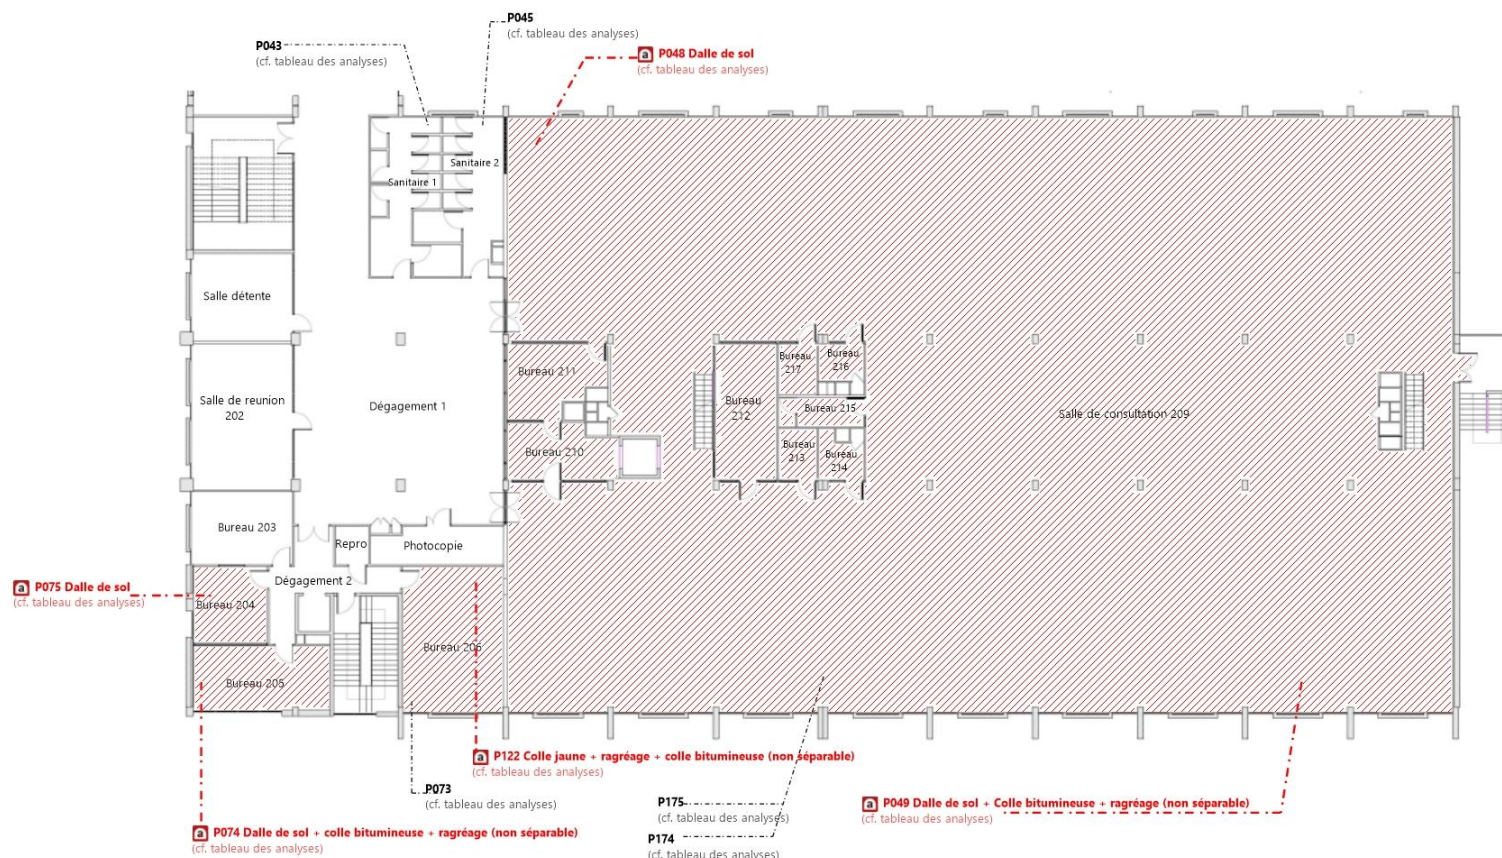




	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2212193619
Opération	LE BESCONT etienne
Site	Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes
Date de réalisation	12/04/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité

BL1 – 1^{er} étage – PLINTHES



	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2212193619
Opération	LE BESCONT etienne
Site	Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes
Date de réalisation	12/04/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité

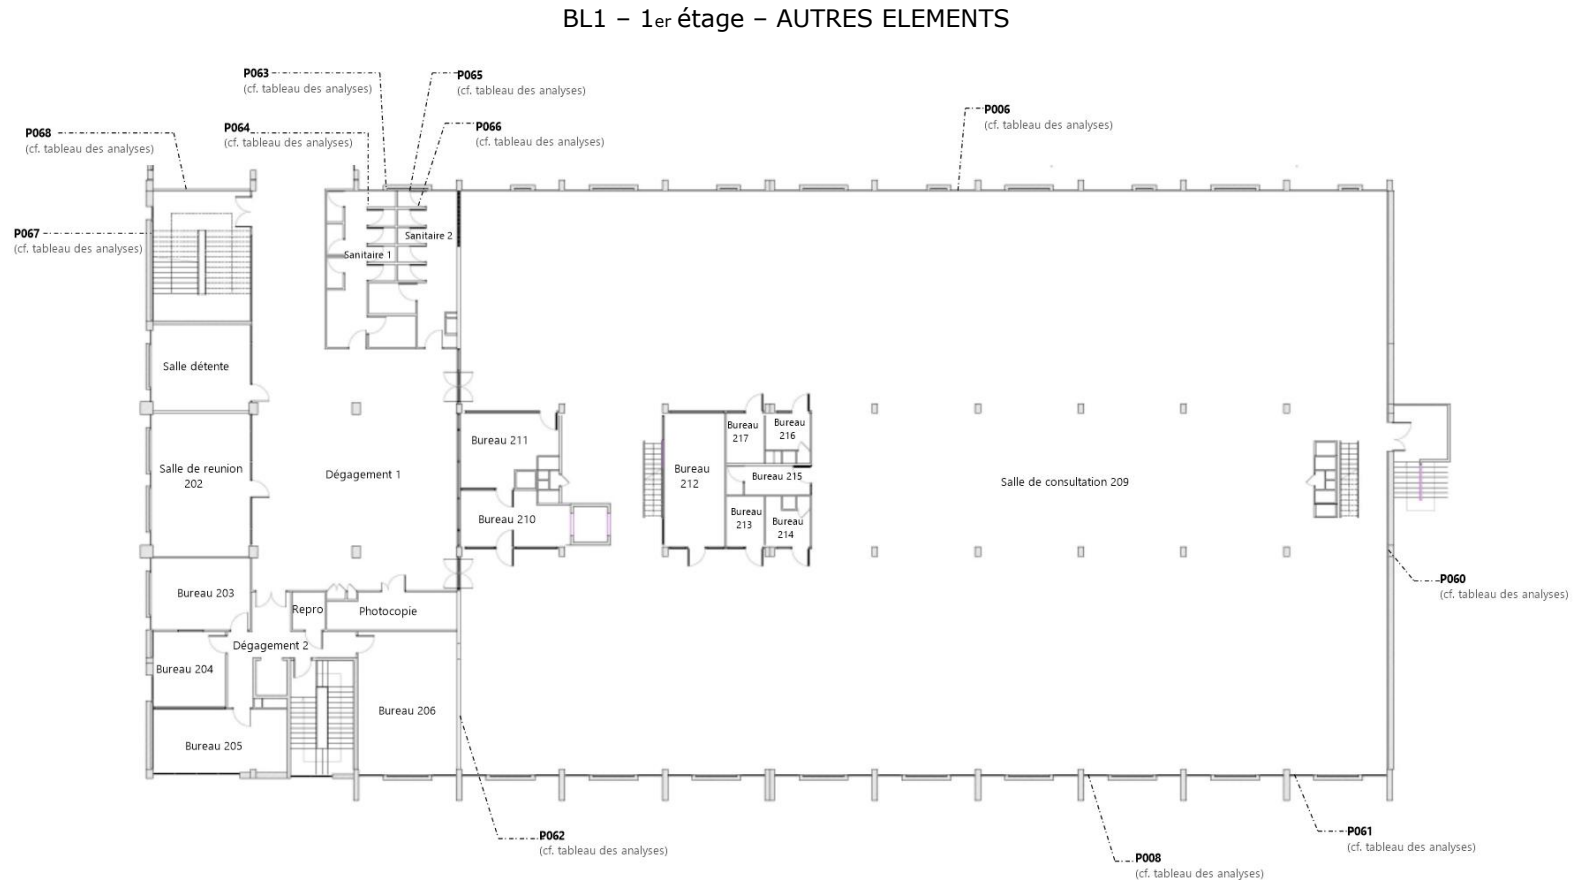



	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2212193619
Opération	LE BESCONT etienne
Site	Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes
Date de réalisation	12/04/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Px Prélèvement Positif
	Px Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité

BL1 – 1er étage Mezzanine – SOLS

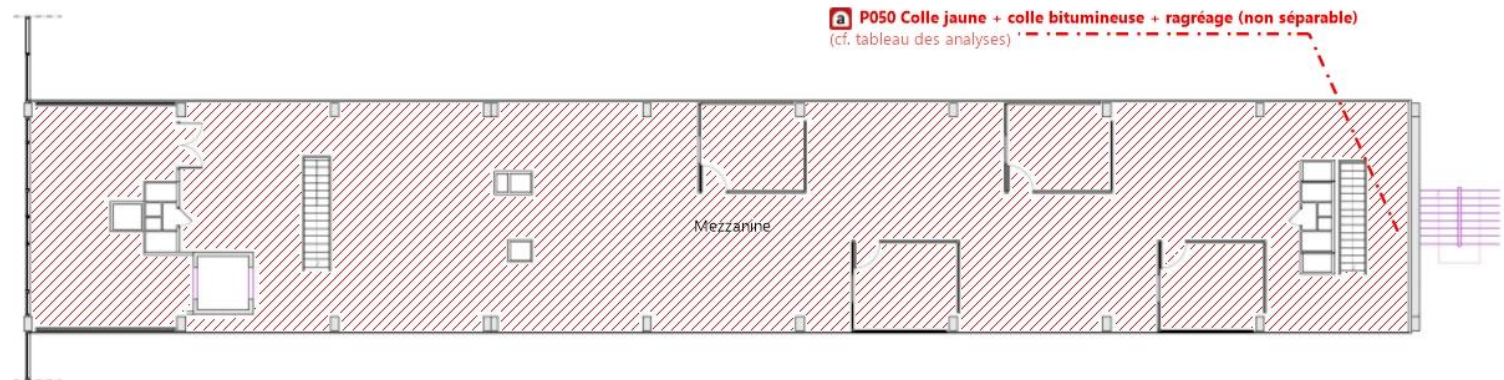


	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2212193619
Opération	LE BESCONT etienne
Site	Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes
Date de réalisation	12/04/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité

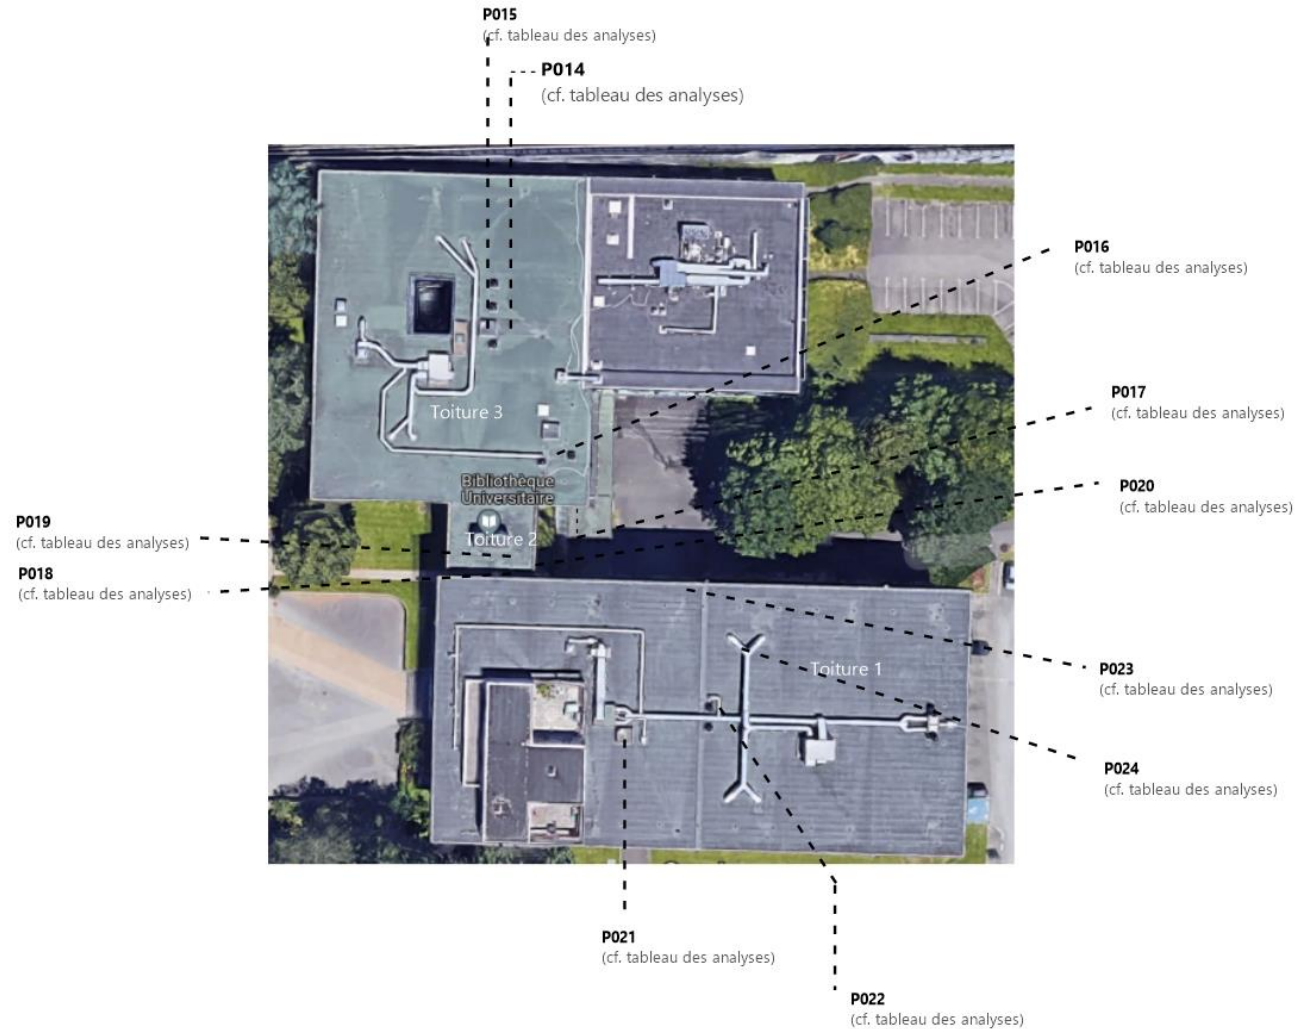



	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2212193619
Opération	LE BESCONT etienne
Site	Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes
Date de réalisation	12/04/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Px Prélèvement Positif
	Px Prélèvement négatif
	S Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité

BL2- RDJ – FENETRES

P155
(cf. tableau des analyses)

P156
(cf. tableau des analyses)



	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2212193619
Opération	LE BESCONT etienne
Site	Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes
Date de réalisation	12/04/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
 Px	Prélèvement Positif
 Px	Prélèvement négatif
 S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité

BL2- RDC – FENETRES

P011
(cf. tableau des analyses)

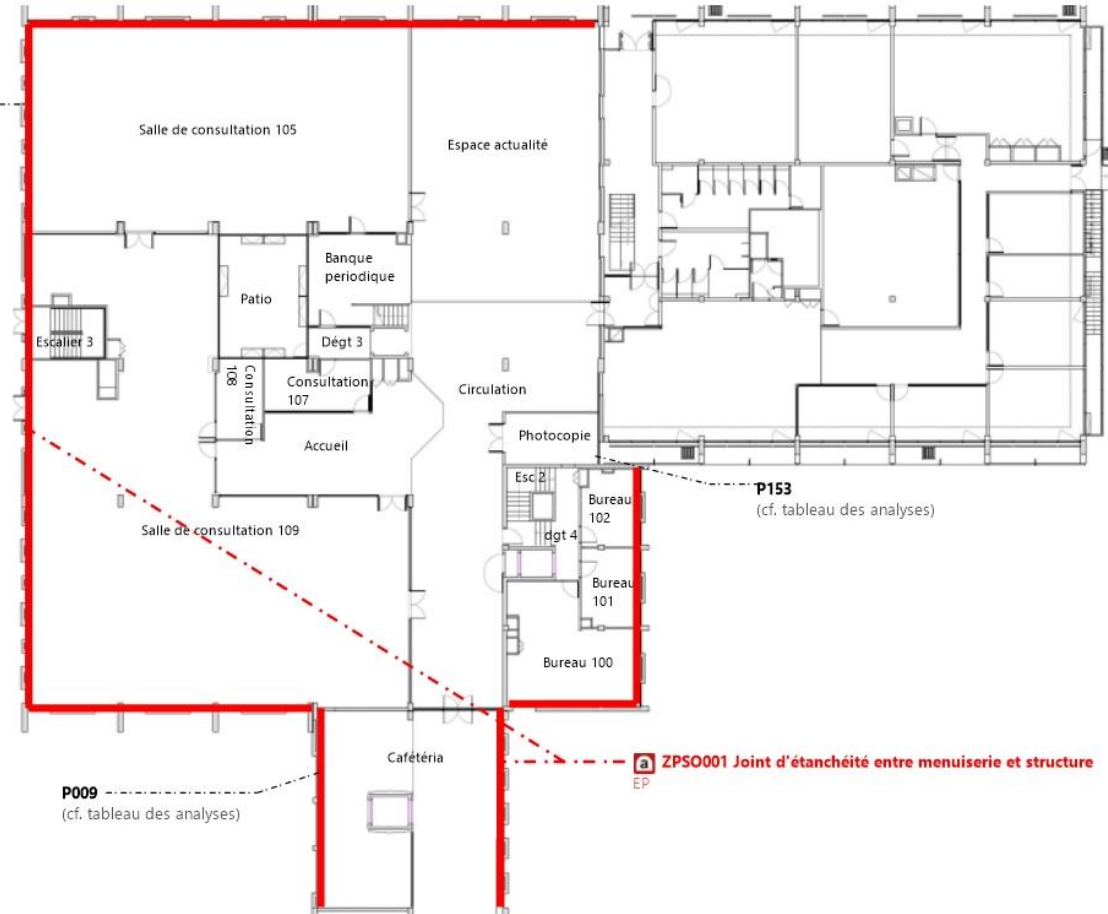



	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2212193619
Opération	LE BESCONT etienne
Site	Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes
Date de réalisation	12/04/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité

BL2- RDC Mezzanine – FENETRES

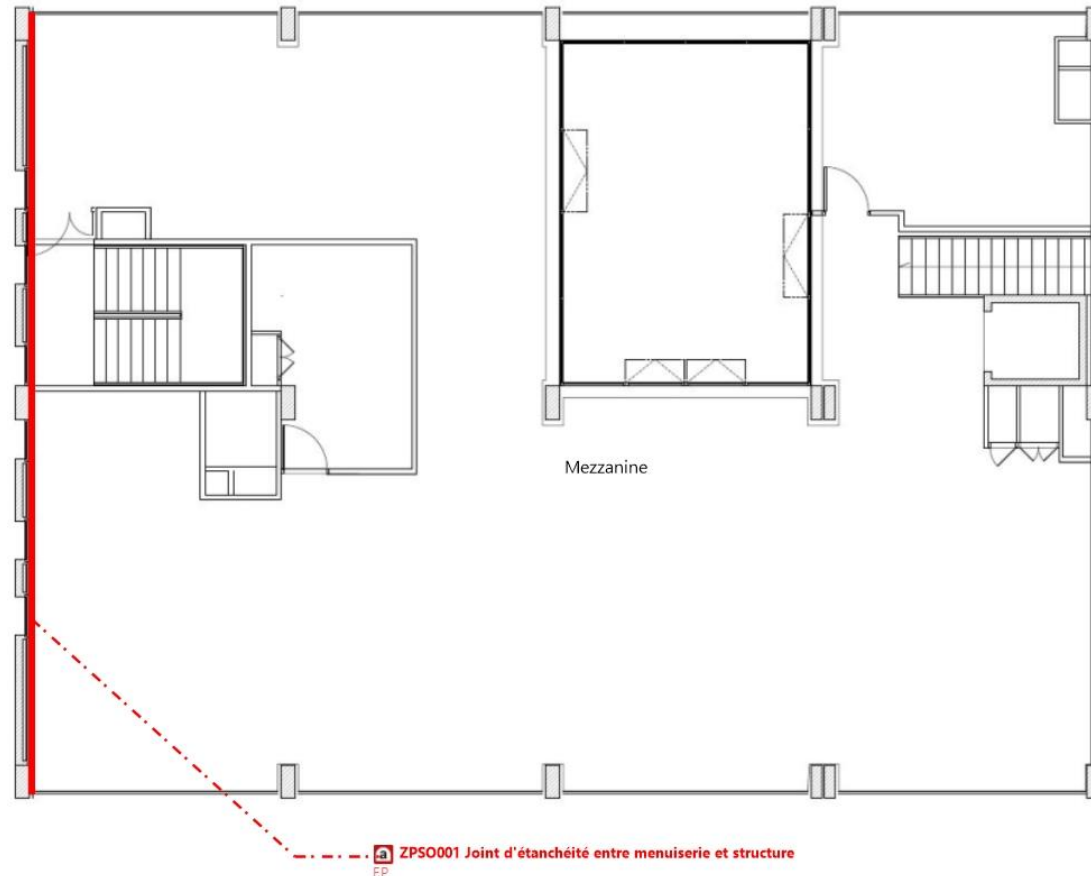



	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2212193619
Opération	LE BESCONT etienne
Site	Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes
Date de réalisation	12/04/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
 Px	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité

BL2- RDC Demi Palier – FENETRES

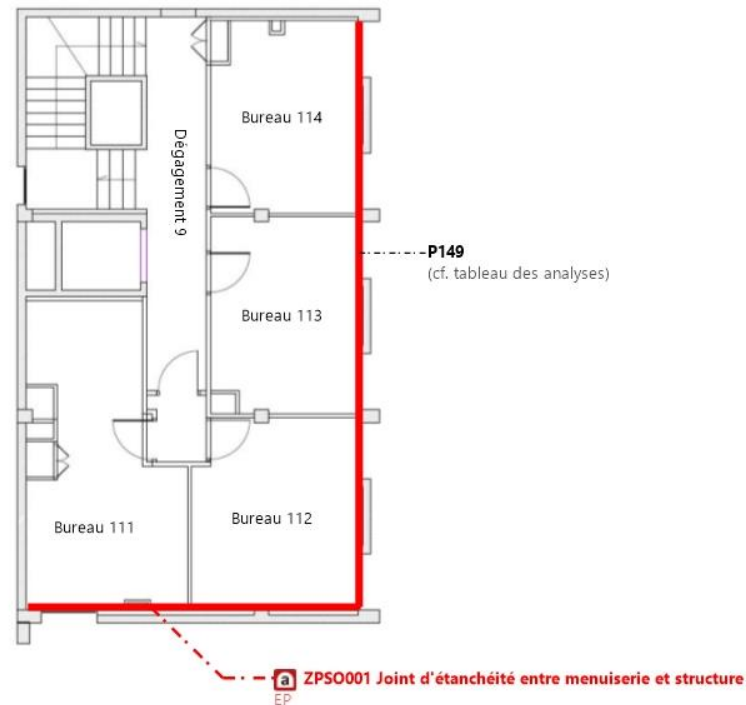



	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2212193619
Opération	LE BESCONT etienne
Site	Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes
Date de réalisation	12/04/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité

BL2-1^{er} étage – FENETRES

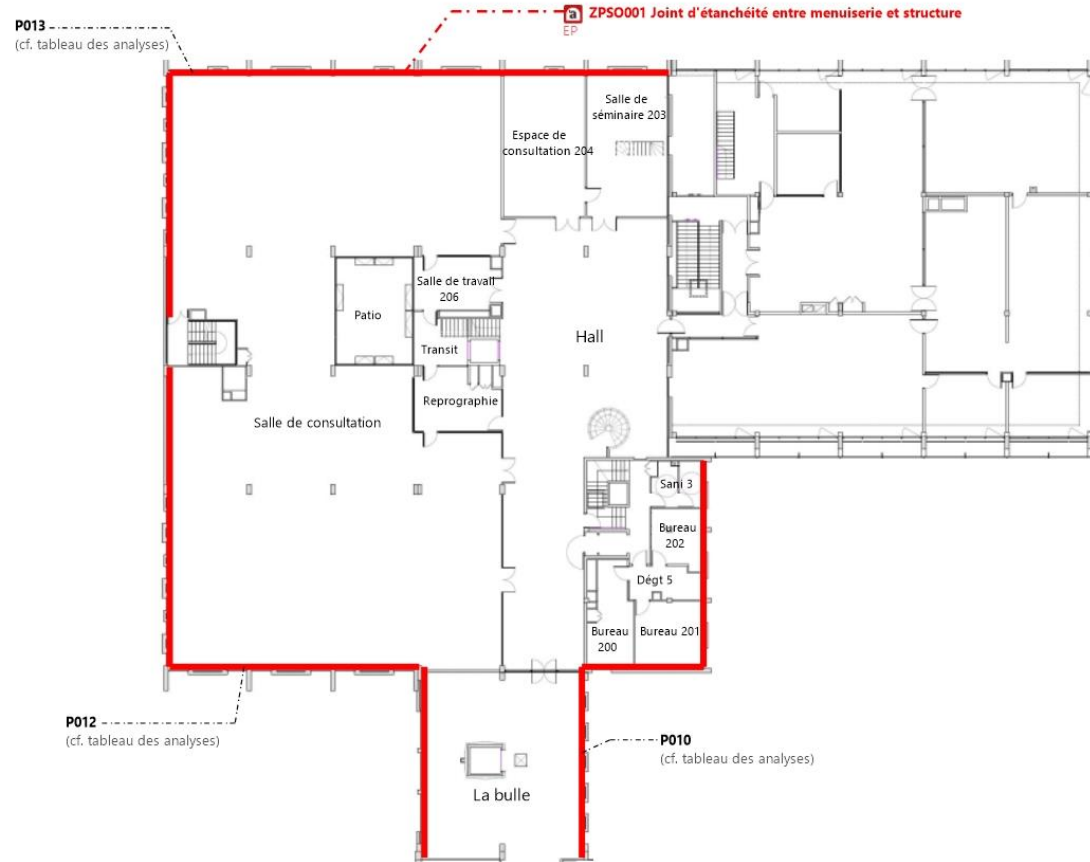


	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2212193619
Opération	LE BESCONT etienne
Site	Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes
Date de réalisation	12/04/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité

BL2- 1^{er} étage Mezzanine – FENETRES

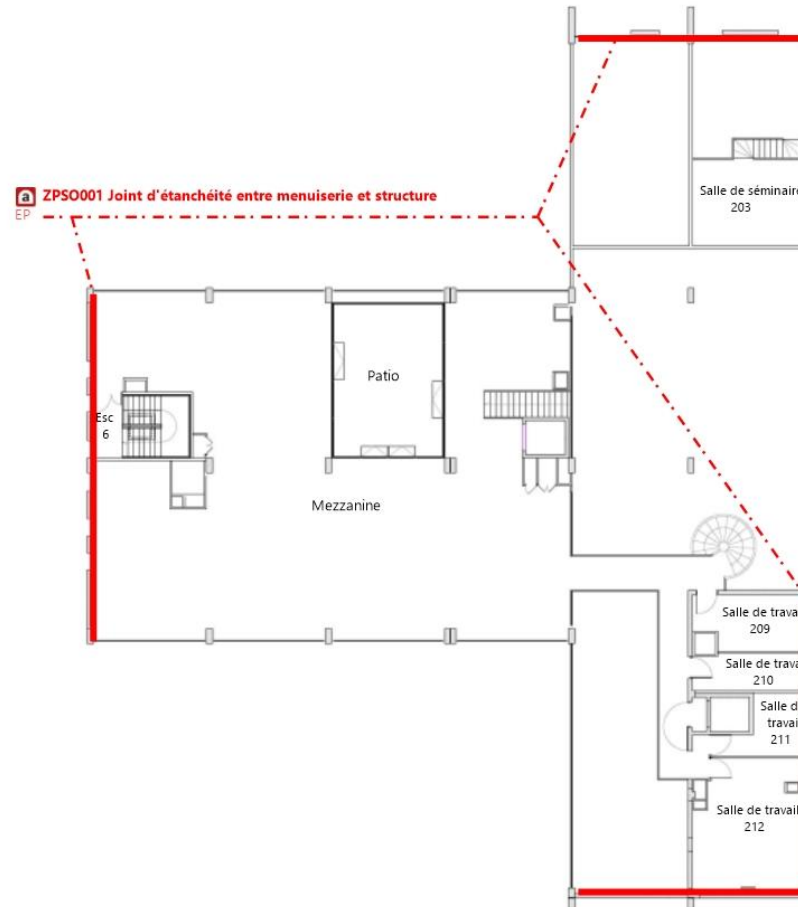



	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2212193619
Opération	LE BESCONT etienne
Site	Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes
Date de réalisation	12/04/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité

BL1- RDJ – FENETRES

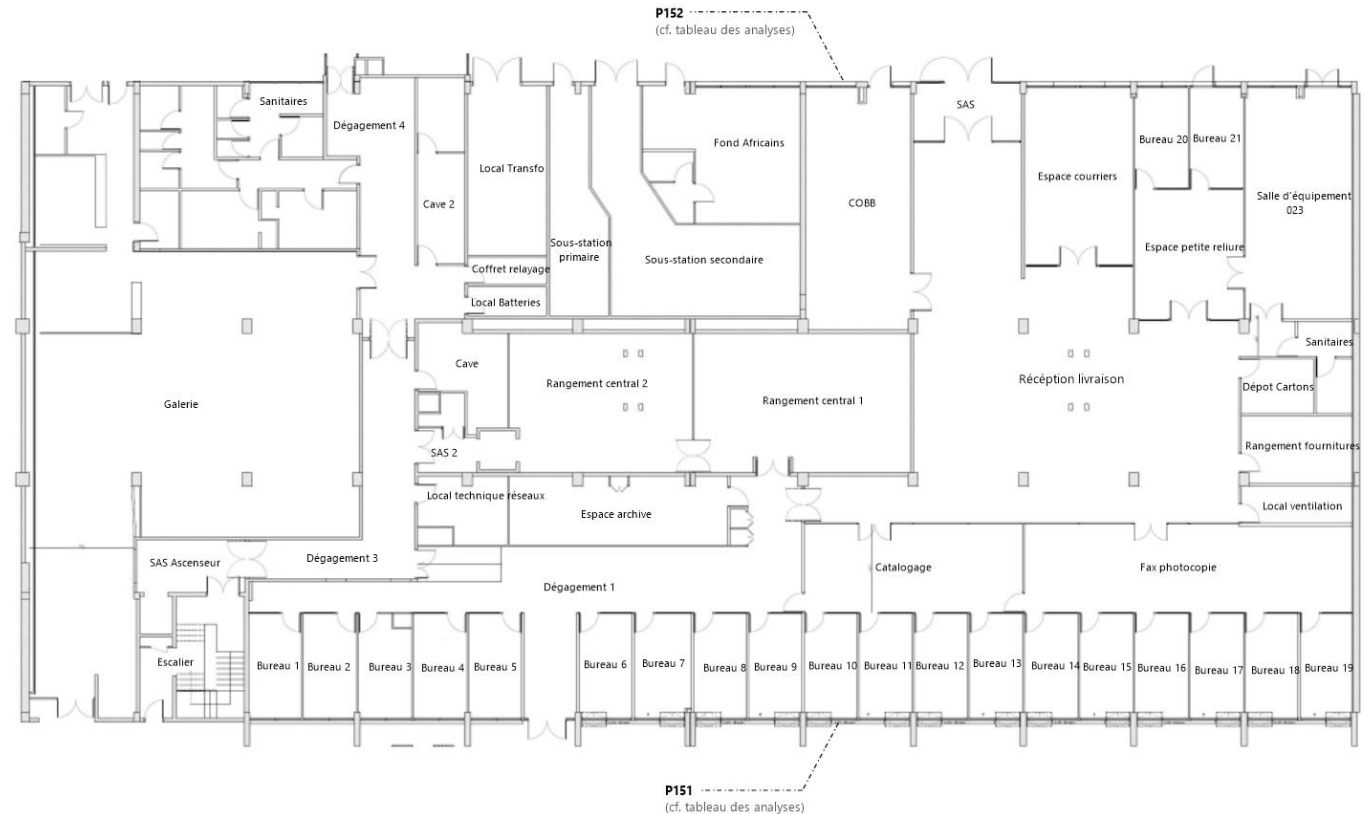


	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2212193619
Opération	LE BESCONT etienne
Site	Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes
Date de réalisation	12/04/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité

BL1- RDC – FENETRES

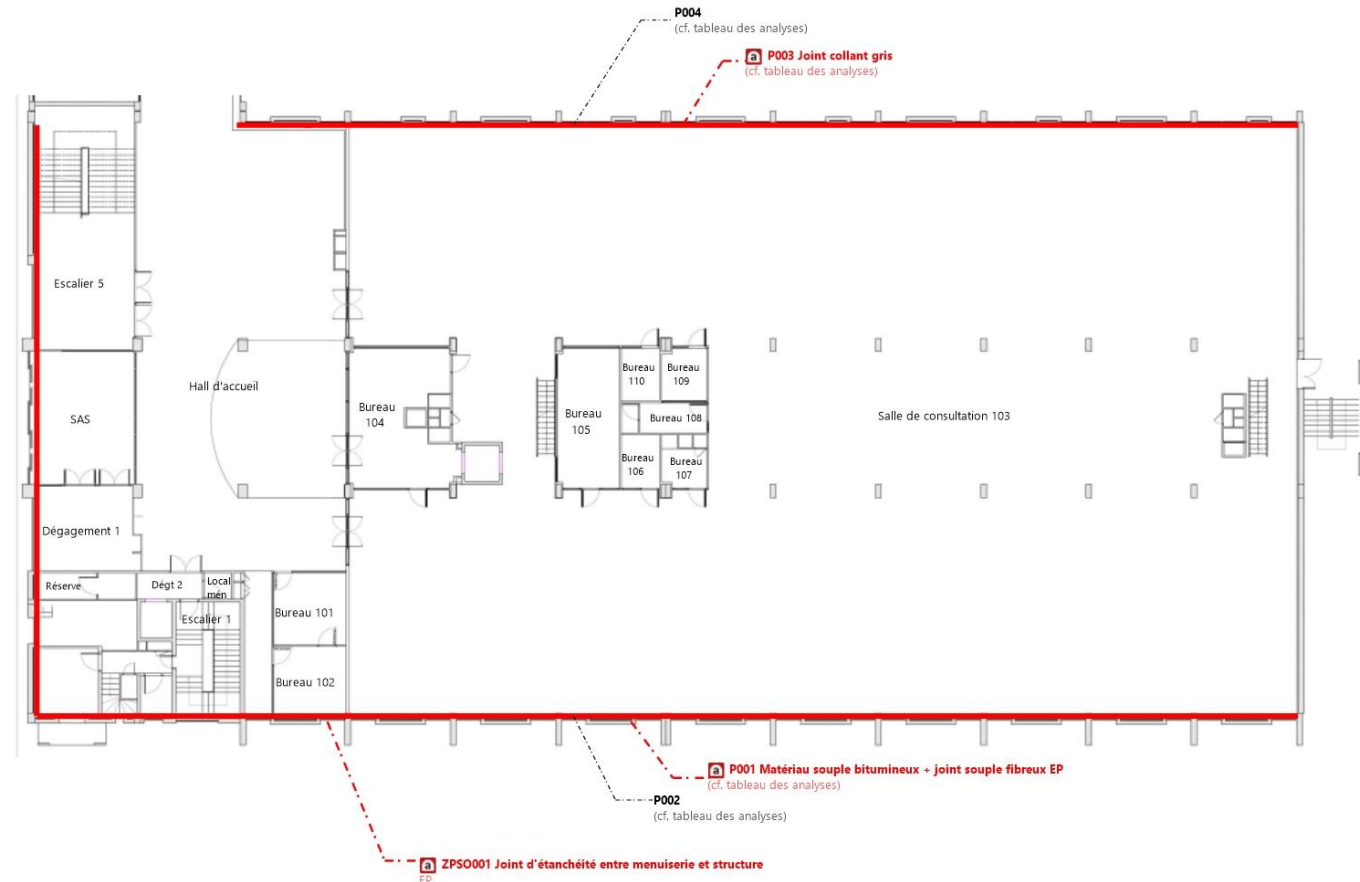


	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2212193619
Opération	LE BESCONT etienne
Site	Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes
Date de réalisation	12/04/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amiantée
	Linéaire / paroi amiantée (type 1)
	Linéaire / paroi amiantée (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Px Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Éléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Élément non visité

BL2- 1^{er} étage – FENETRES

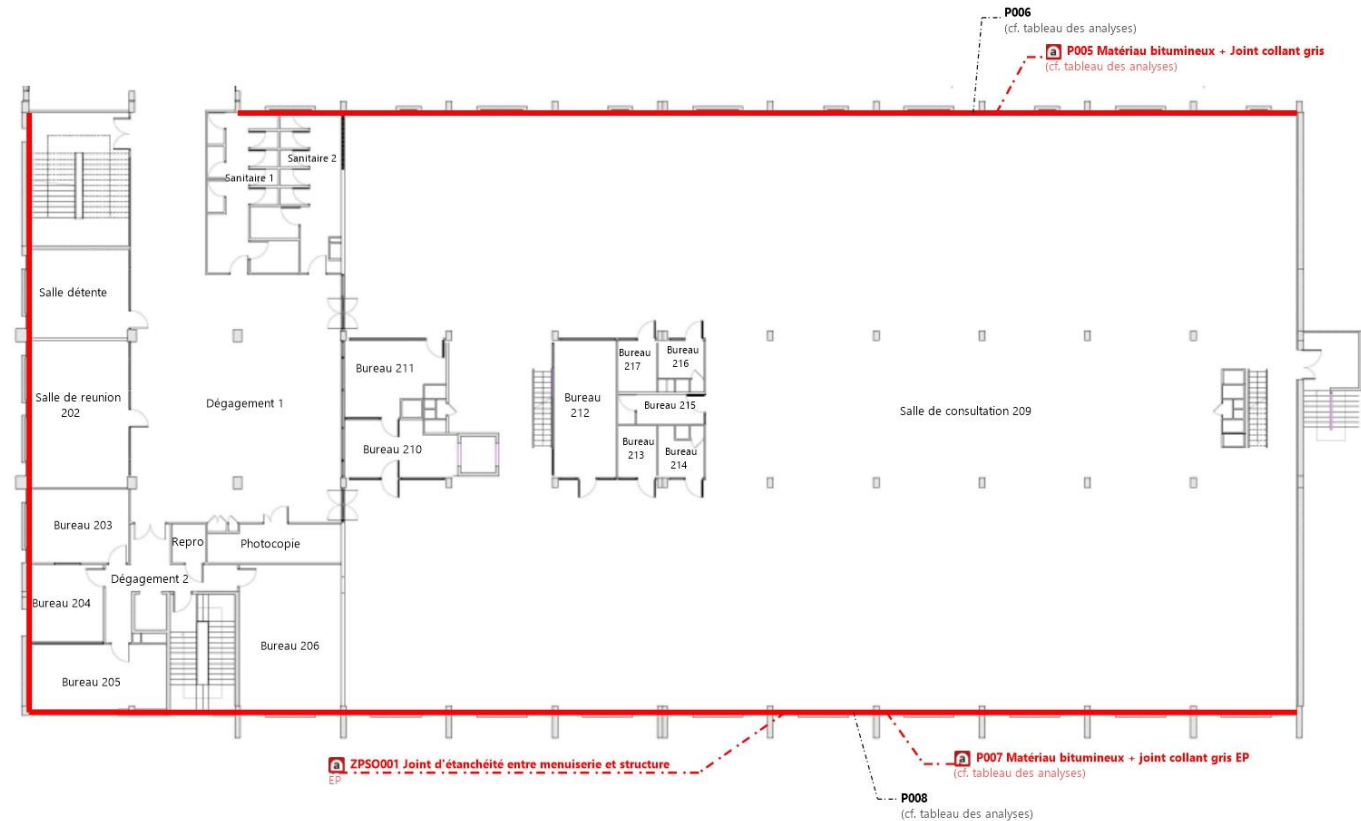


Tableau des analyses effectuées:

Echantillon	Description Expert	Description laboratoire	Résultat Laboratoire
P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	- Matériau souple (bitumineux) (noir) ; matériau souple de type joint (fibres) (marron) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	- Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P003	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	- Matériau souple de type joint (collant) (gris) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P004	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	- Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P005	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	- Matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau souple de type joint (collant) (gris) ; matériau (marron) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	- Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P007	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	- Matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau souple de type joint (collant) (gris) ; matériau (marron) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	- Matériau (noir) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	- Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	- Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	- Matériau de type peinture (noir) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	- Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P013	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	- Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P014	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Description:</u> Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) + pare vapeur	- Phase 2 Matériau semi-dur (granulaire) (vert) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau souple (transparent) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple bitumineux (noir) Absence d'amiante - Phase 5 Matériau souple (fibres) (bitumineux) (noir) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Description:</u> Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	- Phase 2 Matériau semi-dur (granulaire) (vert) ; matériau souple bitumineux (noir) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple bitumineux (noir) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P016	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Description:</u> Tresse d'étanchéité à l'air	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P017	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Description:</u> Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	- Phase 2 Matériau semi-dur (granulaire) (vert) ; matériau souple bitumineux (noir) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple (fibres) (noir) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P018	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) + pare vapeur	- Phase 2 Matériau semi-dur (granulaire) (vert) en traces ; matériau souple (fibres) (gris) ; matériau souple (transparent) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple (fibres) (bitumineux) (noir) Absence d'amiante - Phase 5 Matériau souple (fibres) (bitumineux) (noir) en traces ; matériau souple bitumineux (noir) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P019	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Description:</u> Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	- Phase 2 Matériau semi-dur (granulaire) (brillant) ; matériau souple bitumineux (noir) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple (fibres) (bitumineux) (noir) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P020	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Description:</u> Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	- Phase 2 Matériau semi-dur (granulaire) (vert) ; matériau souple bitumineux (noir) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple bitumineux (noir) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Description:</u> Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) + pare vapeur	- Phase 2 Matériau semi-dur (granulaire) (vert) ; matériau souple (fibres) (bitumineux) (noir) ; matériau fibres de type isolant (jaune) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibres de type isolant (jaune) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau fibres de type isolant (jaune) en traces ; matériau souple (fibres) (bitumineux) (noir) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P022	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Description:</u> Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	- Phase 2 Matériau semi-dur (granulaire) (vert) ; matériau souple bitumineux (noir) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple (fibres) (bitumineux) (noir) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P023	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Description:</u> Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	- Phase 2 Matériau semi-dur (granulaire) (gris) en traces ; matériau souple bitumineux (noir) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple (fibres) (bitumineux) (noir) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P024	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Description:</u> Tresse d'étanchéité à l'air	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces Absence d'amiante	Absence d'amiante
P025	<u>Identifiant:</u> ZPSO021 <u>Description:</u> Dalle de sol blanche + Colle bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) Présence d'amiante	Présence d'amiante

		- Phase 2 Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Présence d'amiante	
P026	<u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Description:</u> Moquette + Colle non bitumineuse + Ragréage	- Phase 2 Matériau souple fibreux de type moquette (rose) ; matériau de type mousse (gris) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type mousse (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P027	<u>Identifiant:</u> ZPSO021 <u>Description:</u> Dalle de sol blanche + Colle bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) Présence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Présence d'amiante	Présence d'amiante
P028	<u>Identifiant:</u> ZPSO023 <u>Description:</u> Dalle de sol blanche + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (beige) en traces Absence d'amiante	Absence d'amiante
P029	<u>Identifiant:</u> ZPSO023 <u>Description:</u> Dalle de sol blanche + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (beige) en traces Absence d'amiante	Absence d'amiante
P030	<u>Identifiant:</u> ZPSO024 <u>Description:</u> Moquette + Colle non bitumineuse + Ragréage	- Phase 2 Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type mousse (gris) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type mousse (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P031	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces Absence d'amiante	Absence d'amiante
P032	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 2 Matériau souple fibreux de type moquette (vert) ; matériau de type mousse (gris) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type mousse (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (beige) en traces Absence d'amiante	Absence d'amiante
P033	<u>Identifiant:</u> ZPSO027 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) Présence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Présence d'amiante	Présence d'amiante
P034	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Description:</u> Moquette + Colle non bitumineuse	- Phase 2 Matériau souple fibreux de type moquette (de différentes couleurs) ; matériau de type mousse (gris) ; matériau souple (fibreux) (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P035	<u>Identifiant:</u> ZPSO027 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) Présence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Présence d'amiante	Présence d'amiante
P036	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P037	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (beige) en traces Absence d'amiante	Absence d'amiante
P038	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P039	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P040	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (orange) Présence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Présence d'amiante	Présence d'amiante
P041	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (orange) Présence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Présence d'amiante	Présence d'amiante
P042	<u>Identifiant:</u> ZPSO032 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante

P043	<u>Identifiant:</u> ZPSO033 <u>Description:</u> Carrelage + colle de carrelage + ragréage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P044	<u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Description:</u> Colle de carrelage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P045	<u>Identifiant:</u> ZPSO033 <u>Description:</u> Carrelage + colle de carrelage + ragréage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P046	<u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Description:</u> Colle de carrelage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P047	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Description:</u> Colle de carrelage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P048	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage	- Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P049	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu) Présence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Présence d'amiante	Présence d'amiante
P050	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Présence d'amiante	Présence d'amiante
P051	<u>Identifiant:</u> ZPSO038 <u>Description:</u> Isolant intérieur fibreux	- Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (fibreux) (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P052	<u>Identifiant:</u> ZPSO039 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment projeté	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P053	<u>Identifiant:</u> ZPSO040 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre	- Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtres) (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P054	<u>Identifiant:</u> ZPSO041 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre	- Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtres) (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P055	<u>Identifiant:</u> ZPSO042 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P056	<u>Identifiant:</u> ZPSO043 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre	- Phase 1 Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P057	<u>Identifiant:</u> ZPSO040 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre	- Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtres) (marron) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P058	<u>Identifiant:</u> ZPSO043 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre	- Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P059	<u>Identifiant:</u> ZPSO042 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre	- Matériau de type colle (gris) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P060	<u>Identifiant:</u> ZPSO044 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre	- Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P061	<u>Identifiant:</u> ZPSO045 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre	- Phase 2 Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (fibreux) (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P062	<u>Identifiant:</u> ZPSO046 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre	- Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (fibreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P063	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre	- Matériau de type système d'enduit peinture (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P064	<u>Identifiant:</u> ZPSO048 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre	- Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtres) (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P065	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre	- Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P066	<u>Identifiant:</u> ZPSO048 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre	- Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtres) (vert) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P067	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre	- Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtres) (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P068	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment projeté	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante

P069	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment projeté	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P070	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment projeté	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P071	<u>Identifiant:</u> ZPSO080 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir) Présence d'amiante	Présence d'amiante
P072	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment projeté	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P073	<u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type dalle de sol (bleu) (foncé) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P074	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Description:</u> Moquette + Colle non bitumineuse + dalle de sol + Ragréage	- Phase 2 Matériau souple fibreux de type moquette (rouge) ; matériau de type colle (jaune) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu) Présence d'amiante - Phase 4 Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Présence d'amiante	Présence d'amiante
P075	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Description:</u> Moquette + Colle non bitumineuse + dalle de sol + Ragréage	- Phase 2 Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type colle (jaune) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu) Présence d'amiante	Présence d'amiante
P076	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Description:</u> Colle de carrelage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P077	<u>Identifiant:</u> ZPSO055 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P079	<u>Identifiant:</u> ZPSO056 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (marron) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (rose) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P080	<u>Identifiant:</u> ZPSO056 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (marron) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P081	<u>Identifiant:</u> ZPSO057 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P082	<u>Identifiant:</u> ZPSO057 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P083	<u>Identifiant:</u> ZPSO055 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P084	<u>Identifiant:</u> ZPSO058 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre	- Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtres) (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P085	<u>Identifiant:</u> ZPSO059 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre	- Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtres) (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P086	<u>Identifiant:</u> ZPSO058 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P087	<u>Identifiant:</u> ZPSO059 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre	- Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtres) (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P088	<u>Identifiant:</u> ZPSO060 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 2 Matériau semi-dur de type dalle de sol (fibreux) (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (fibreux) (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P089		- : Absence d'amiante	Pas de réponse
P090	<u>Identifiant:</u> ZPSO061 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Matériau de type mousse (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron) ; matériau de type colle (jaune) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Présence d'amiante	Présence d'amiante
P091	<u>Identifiant:</u> ZPSO061 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Présence d'amiante

		Présence d'amiante	
P092	Identifiant: ZPSO063 Description: Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Matériau de type mousse (blanc) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle bitumineux (noir) Présence d'amiante	Présence d'amiante
P093	Identifiant: ZPSO063 Description: Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Matériau semi-dur de type ragréage (marron) ; matériau de type colle (jaune) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Présence d'amiante	Présence d'amiante
P094	Identifiant: ZPSO064 Description: Dalle de sol + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron) ; matériau semi-dur (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P095	Identifiant: ZPSO064 Description: Dalle de sol + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P096	Identifiant: ZPSO065 Description: Carrelage + colle de carrelage + ragréage	- Phase 1 Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P097	Identifiant: ZPSO066 Description: Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (noir) Présence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir) Présence d'amiante	Présence d'amiante
P098	Identifiant: ZPSO066 Description: Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (noir) Présence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Présence d'amiante - Phase 3 Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (blanc) Absence d'amiante	Présence d'amiante
P099	Identifiant: ZPSO067 Description: Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P100	Identifiant: ZPSO068 Description: Dalle de sol + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) ; matériau de type colle (jaune) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type mousse (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P101	Identifiant: ZPSO067 Description: Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P102	Identifiant: ZPSO069 Description: Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) Présence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle bitumineux (noir) Présence d'amiante	Présence d'amiante
P103	Identifiant: ZPSO070 Description: Colle de carrelage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (vert) + (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P104	Identifiant: ZPSO071 Description: Carrelage + colle de carrelage + ragréage	- Phase 1 Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P105	Identifiant: ZPSO068 Description: Dalle de sol + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P106	Identifiant: ZPSO067 Description: Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage	- Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P107	Identifiant: ZPSO067 Description: Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P108	Identifiant: ZPSO072 Description: Flocage	- Phase 2 Matériau friable fibreux de type flocage (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante

P109	<u>Identifiant:</u> ZPSO073 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P110	<u>Identifiant:</u> ZPSO073 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P111	<u>Identifiant:</u> ZPSO061 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Présence d'amiante	Présence d'amiante
P112	<u>Identifiant:</u> ZPSO061 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) + (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (gris) Présence d'amiante	Présence d'amiante
P113	<u>Identifiant:</u> ZPSO061 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) + (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (marron) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (fibrex) (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO061 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) + (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO074 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO074 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P117	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P118	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair) Présence d'amiante	Présence d'amiante
P119	<u>Identifiant:</u> ZPSO075 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (beige) Présence d'amiante	Présence d'amiante
P120	<u>Identifiant:</u> ZPSO075 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P121	<u>Identifiant:</u> ZPSO076 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage	- Phase 2 Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) Présence d'amiante - Phase 4 Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige) Présence d'amiante	Présence d'amiante
P122	<u>Identifiant:</u> ZPSO077 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type dalle de sol (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir) Présence d'amiante	Présence d'amiante
P123	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) Présence d'amiante	Présence d'amiante
P124	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) Absence d'amiante	Absence d'amiante

		- Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau dur de type béton (gris) Absence d'amiante	
P125	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (beige) en traces Présence d'amiante	Présence d'amiante
P126	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) Présence d'amiante	Présence d'amiante
P127	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) Présence d'amiante	Présence d'amiante
P128	<u>Identifiant:</u> ZPSO079 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage	- Phase 2 Matériau souple fibreux de type moquette (vert) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) Présence d'amiante - Phase 4 Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune) Présence d'amiante	Présence d'amiante
P129	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) Présence d'amiante	Présence d'amiante
P130	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Présence d'amiante	Présence d'amiante
P131	<u>Identifiant:</u> ZPSO080 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P132	<u>Identifiant:</u> ZPSO080 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron) Présence d'amiante - Phase 3 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Présence d'amiante
P133	<u>Identifiant:</u> ZPSO080 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Présence d'amiante	Présence d'amiante
P134	<u>Identifiant:</u> ZPSO080 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Présence d'amiante	Présence d'amiante
P135	<u>Identifiant:</u> ZPSO081 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P136	<u>Identifiant:</u> ZPSO071 <u>Description:</u> Carrelage + colle de carrelage + ragréage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P137	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Description:</u> Colle de carrelage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P138	<u>Identifiant:</u> ZPSO081 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P139	<u>Identifiant:</u> ZPSO082 <u>Description:</u> Calorifugeage	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (orange) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P140	<u>Identifiant:</u> ZPSO082 <u>Description:</u> Calorifugeage	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante

		- Phase 3 Matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 4 Matériau fibreux de type isolant (beige) Absence d'amiante	
P141	<u>Identifiant:</u> ZPSO082 <u>Description:</u> Calorifugeage	- Phase 2 Matériau fibreux de type isolant (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 4 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 5 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO082 <u>Description:</u> Calorifugeage	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (jaune) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P143	<u>Identifiant:</u> ZPSO083 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	- Matériau souple de type mastic (gris) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P144	<u>Identifiant:</u> ZPSO084 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre	- Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P145	<u>Identifiant:</u> ZPSO085 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	- Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P146	<u>Identifiant:</u> ZPSO086 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre	- Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P147	<u>Identifiant:</u> ZPSO087 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre	- Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P148	<u>Identifiant:</u> ZPSO088 <u>Description:</u> Joint de vitrage	- Matériau de type peinture (noir) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P149	<u>Identifiant:</u> ZPSO088 <u>Description:</u> Joint de vitrage	- Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P150	<u>Identifiant:</u> ZPSO087 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre	- Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P151	<u>Identifiant:</u> ZPSO089 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	- Matériau souple de type mastic (noir) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P152	<u>Identifiant:</u> ZPSO089 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	- Matériau souple de type mastic (noir) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P153	<u>Identifiant:</u> ZPSO083 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	- Matériau semi-dur (marron) ; matériau souple de type joint (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P154	<u>Identifiant:</u> ZPSO090 <u>Description:</u> Calorifugeage	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (orange) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (orange) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P155	<u>Identifiant:</u> ZPSO091 <u>Description:</u> Joint de vitrage	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P156	<u>Identifiant:</u> ZPSO091 <u>Description:</u> Joint de vitrage	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P157	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Revêtement souple jaune Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose Absence d'amiante - Phase 3 Colle bitumineuse noire Présence d'amiante - Phase 4 Ragréage gris Absence d'amiante	Présence d'amiante
P158	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Revêtement souple jaune Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose Absence d'amiante - Phase 3 Colle bitumineuse noire Présence d'amiante - Phase 4 Ragréage gris Absence d'amiante	Présence d'amiante
P159	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Revêtement souple jaune Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage rose Absence d'amiante - Phase 3 Couche blanche non séparable + matériau gris Absence d'amiante	Absence d'amiante
P160		- Phase 1 Revêtement souple jaune Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + peinture non séparable Absence d'amiante - Phase 3 Ragréage gris Absence d'amiante	Absence d'amiante

P161	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Colle bitumineuse	- Matériau mou noir : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P162	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint de dilatation et d'assemblage	- Matériau gris en vrac hétérogène non séparable + matériau mou gris : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P163	<u>Identifiant:</u> ZPSO094 <u>Description:</u> Tresse fibreuse	- Matériau fibreux jaune avec couche souple non séparable + matériau fibreux blanc non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P164	<u>Identifiant:</u> ZPSO095 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune non séparable Absence d'amiante - Phase 2 Ragréage gris non séparable + peinture non séparable + couche blanche non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable Absence d'amiante	Absence d'amiante
P165	<u>Identifiant:</u> ZPSO068 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Revêtement souple gris Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage rose Absence d'amiante - Phase 3 Dalle dure cassante grise Absence d'amiante	Absence d'amiante
P166	<u>Identifiant:</u> ZPSO068 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Revêtement souple gris Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage rose non séparable Absence d'amiante - Phase 3 Dalle dure cassante grise Absence d'amiante	Absence d'amiante
P167	<u>Identifiant:</u> ZPSO096 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Revêtement souple gris Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage rose non séparable Absence d'amiante	Absence d'amiante
P168	<u>Identifiant:</u> ZPSO097 <u>Description:</u> Calorifugeage	- Toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau fibreux jaune : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P169	<u>Identifiant:</u> ZPSO098 <u>Description:</u> Calorifugeage	- Toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau fibreux rose : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P170	<u>Identifiant:</u> ZPSO073 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Revêtement souple gris Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable Absence d'amiante - Phase 3 Ragréage rose Absence d'amiante	Absence d'amiante
P171	<u>Identifiant:</u> ZPSO073 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Revêtement souple gris Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + matériau beige non séparable Absence d'amiante	Absence d'amiante
P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO056 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Revêtement souple marron Absence d'amiante - Phase 2 Ragréage rose + peintures multiples non séparable Absence d'amiante - Phase 3 Matériau compact gris hétérogène Absence d'amiante - Phase 4 Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable Absence d'amiante	Absence d'amiante
P173	<u>Identifiant:</u> ZPSO056 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Revêtement souple marron Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune + ragréage gris Absence d'amiante - Phase 3 Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + peinture non séparable + ragréage gris non séparable + couche blanche non séparable Absence d'amiante	Absence d'amiante
P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO094 <u>Description:</u> Tresse fibreuse	- Matériau fibreux jaune avec couche souple : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P175	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint de dilatation et d'assemblage	- Matériau bitumineux noir : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P176	<u>Identifiant:</u> ZPSO099 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Revêtement souple gris Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable Absence d'amiante	Absence d'amiante
P177	<u>Identifiant:</u> ZPSO100 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	- Matériau plâtreux blanc avec couche en papier non séparable + matériau souple gris en faible quantité non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P178	<u>Identifiant:</u> ZPSO101 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment	- Fibrociment gris avec fibres visibles : Présence d'amiante	Présence d'amiante

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Programme de repérage :

Le programme de repérage de la mission décrite en tête du présent rapport est exhaustif et nécessite des sondages destructifs et/ou des démontages particuliers, de manière à suivre rigoureusement le périmètre de travaux définis avec le donneur d'ordre et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Aout 2017.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et justifiés certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Ne font pas partie du repérage :

- Les machineries en place (ascenseur / ventilation) (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux « Poste de Transformation » (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux ou parties de locaux n'ayant pu être inspectés et listés dans le tableau page précédente
- Les ouvrages et réseaux enterré

Sondages :

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 de l'Arrêté du 16 juillet 2019 sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également. L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Notamment, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- Les plénums doivent être inspectés
- Les gaines techniques doivent être contrôlées
- Les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- Les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de

cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Chaque sondage est décrit dans la section 7 « *Description des investigations réalisées* ». Ils sont réalisés en partant de la surface du support jusqu'à l'élément structural du bâtiment.

En respect de l'Annexe C de la norme NF X 46-020, les s réalisés dans le cadre du présent repérage concernent tout ou partie de l'épaisseur des matériaux.

Les mesures de prévention collective, le choix des équipements de protection individuelle et du matériel à utiliser sont issus de l'évaluation des risques réalisée préalablement à l'intervention, selon le mode opératoire d'ADX Groupe dans lequel est détaillée la méthodologie de prélèvements.

Établissement des zones présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)

La recherche et la détermination des ZPSO est une démarche réalisée au cours de l'ensemble des étapes de la mission, dans le but final d'aboutir à l'identification et la localisation des ZPSO contenant ou non de l'amiante. Chaque ZPSO sera donc identifiée par un ouvrage de référence, choisi comme le plus représentatif des ouvrages similaires. Parmi les ouvrages composant l'immeuble bâti, l'opérateur de repérage prend en compte un certain nombre de critères pour déterminer chacun des ouvrages de référence

Le nombre de sondages à réaliser sera directement impacté par le caractère continu ou discontinu de la ZPSO.



Ecart, adjonction ou suppression par rapport à la norme NF X 46-020 :

Information relative aux conditions spécifiques du repérage, telles que les conditions d'inaccessibilité, l'impossibilité de réaliser un prélèvement destructif, etc. :

Synthèse des ZPSO Incohérente

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description de l'échantillon réalisé*
ZPSO025	Rez de chaussée BL2 -- 1er étage BL2	Mezzanine -- Mezzanine; Salle de travail 211	Sol	Analyse : P031 - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P036 - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) (Absence d'amiante) Analyse : P117 - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (gris) (Absence d'amiante) Analyse : P118 - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair) (Présence d'amiante) Analyse : P129 - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) (Présence d'amiante) Analyse : P130 - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Présence d'amiante) Analyse : P157 - Phase 1 Revêtement souple jaune (Absence d'amiante) - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose (Absence d'amiante) - Phase 3 Colle bitumineuse noire (Présence d'amiante) - Phase 4 Ragréage gris (Absence d'amiante) Analyse : P158 - Phase 1 Revêtement souple jaune (Absence d'amiante) - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose (Absence d'amiante) - Phase 3 Colle bitumineuse noire (Présence d'amiante) - Phase 4 Ragréage gris (Absence d'amiante) Analyse : P159 - Phase 1 Revêtement souple jaune (Absence d'amiante) - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage rose (Absence d'amiante) - Phase 3 Couche blanche non séparable + matériau gris (Absence d'amiante) Analyse : P161 - Matériau mou noir (Absence d'amiante)
ZPSO037	Rez de jardin BL2 -- Rez de jardin BL1 -- Rez de chaussée BL2 -- Rez de chaussée BL1 -- 1er étage BL2 -- 1er étage BL1	DGT Escalier -- Circulation; Photocopie; Dégagement 9; Cafétéria -- Escalier 5; Escalier 1; Réserve -- Dégagement 5; Hall -- Salle de reunion 202; Bureau 203; Salle détente; Dégagement 2	Plinthes	Analyse : P047 - Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (Absence d'amiante) Analyse : P076 - Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (Présence d'amiante)

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description de l'échantillon réalisé*
ZPSO061	Rez de jardin BL1 -- Rez de jardin	Bureau 5; Bureau 6; Bureau 7; Bureau 8; Bureau 9; Bureau 10; Bureau 11; Bureau 12; Bureau 13; Bureau 14; Bureau 15; Bureau 16; Bureau 17; Bureau 18; Bureau 19; Dégagement 1; Espace archive; COBB -- Bureau 5; Bureau 6; Bureau 7; Bureau 8; Bureau 9; Bureau 10; Bureau 11; Bureau 12; Bureau 13; Bureau 14; Bureau 15; Bureau 16; Bureau 17; Bureau 18; Bureau 19; Dégagement 1; Espace archive; COBB; BL1 - Bureau 20; BL1 - Bureau 21; BL1 - Catalogage; BL1 - Espace courriers; BL1 - Espace petite reliure; BL1 - Fax photocopie; BL1 - Réception livraison	Sol	Analyse : P090 - Phase 1 Matériau de type mousse (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron) ; matériau de type colle (jaune) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) (Absence d'amiante) - Phase 3 Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (Présence d'amiante) Analyse : P091 - Phase 1 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (Présence d'amiante) Analyse : P111 - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (Présence d'amiante) Analyse : P112 - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) + (bleu) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (gris) (Présence d'amiante) Analyse : P113 - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) + (bleu) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) (Absence d'amiante) - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (marron) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (fibreuse) (gris) (Absence d'amiante) Analyse : P114 - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) + (bleu) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) (Absence d'amiante)
ZPSO075	1er étage BL2	Transit; Salle de travail 206; Reprographie	Sol	Analyse : P119 - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (beige) (Présence d'amiante) Analyse : P120 - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) (Absence d'amiante) - Phase 3 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Absence d'amiante)
ZPSO078	Rez de chaussée BL2	Accueil; Consultation 108; Consultation 107; Dégagement 3; Banque periodique	Sol	Analyse : P123 - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) (Absence d'amiante) - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) (Présence d'amiante) Analyse : P124 - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (beige) (Absence d'amiante) - Phase 3 Matériau dur de type béton (gris) (Absence d'amiante) Analyse : P125 - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (beige) en traces (Présence d'amiante) Analyse : P126 - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) (Présence d'amiante) Analyse : P127 - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) (Présence d'amiante)

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description de l'échantillon réalisé*
ZPSO080	Rez de chaussée demi niveau -- Rez de chaussée BL2 -- 1er étage BL2	Bureau 112; Bureau 113; Bureau 114 -- Bureau 100; Bureau 101; Bureau 102 -- Bureau 200; Bureau 202; Dégagement 5	Sol	Analyse : P071 - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type colle (jaune); matériau de type peinture (beige); matériau semi-dur de type ragréage (gris); matériau de type colle bitumineux (noir) (Présence d'amiante) Analyse : P131 - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type colle (jaune); matériau de type peinture (blanc); matériau semi-dur (blanc); matériau semi-dur de type ragréage (gris); matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) en traces (Absence d'amiante) - Phase 3 Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) (Absence d'amiante) Analyse : P132 - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type colle (jaune); matériau de type colle bitumineux (noir); matériau semi-dur de type ragréage (marron) (Présence d'amiante) - Phase 3 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Absence d'amiante) Analyse : P133 - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type colle (jaune); matériau de type colle bitumineux (noir); matériau de type peinture (blanc); matériau semi-dur (blanc); matériau semi-dur de type ragréage (marron); matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Présence d'amiante) Analyse : P134 - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type colle (jaune); matériau de type peinture (blanc); matériau semi-dur (blanc); matériau semi-dur de type ragréage (marron); matériau de type colle bitumineux (noir); matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Présence d'amiante)

Après vérification d'adx-Groupe et de son laboratoire d'analyse qu'aucune pollution croisée n'a été identifiée au niveau du laboratoire et du prélèvement, l'hétérogénéité du matériau/produit de la ou des ZPSO notifiées ci-dessus peuvent s'expliquer selon la norme NFX 46-020 par :

- une faible quantité d'amiante mélangé manuellement, lors de la fabrication ;
- une faible quantité d'amiante naturel présente dans la charge minérale utilisée à la fabrication ;
- la pose d'un enduit sur une surface avec des reliquats d'un produit amianté non complètement enlevé ;

À ce stade, il convient de conduire une réflexion (si nécessaire collégiale) afin de déterminer, à partir d'éléments factuels (techniques constructives et/ou procédés de fabrication et/ou de mise en œuvre, etc.) la cause probable de cette hétérogénéité.

Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux.

ADX GROUPE a choisi d'utiliser les critères non subjectifs de l'évaluation de l'état de conservation des matériaux de la liste B. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.

Les écarts suivants sont à signaler :

Le prélèvements P089 n'a pas pu être exploité par le laboratoire, il n'y a donc qu'un seul prélèvement valide pour la ZPSO052.

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	X	-
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	X		
Vide sanitaire accessible			X
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			X

6. PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES

Descriptif des sondages et prélèvements effectués pour les ouvrages objet de la mission selon l'annexe A de la norme NFX 46 020 d'Aout 2017 et l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

ZPSO010 : Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) + pare vapeur

Pièces : Toiture 3

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Toiture 3		1	Toiture	Oui Toiture 3 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Réf. échantillon:</u> MA2212193619/P014 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK007711-001 <u>Description:</u> Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) + pare vapeur <u>Composant de la construction:</u> 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse <u>Partie à sonder:</u> Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) + pare vapeur <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P014 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau semi-dur (granulaire) (vert) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau souple (transparent) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple bitumineux (noir) Absence d'amiante - Phase 5 Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) Absence d'amiante	

ZPSO011 : Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...)

Pièces : Toiture 3

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Toiture 3		1	Équipements	Oui Toiture 3 : Équipements	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Réf. échantillon:</u> MA2212193619/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK007711-002 <u>Description:</u> Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...) <u>Composant de la construction:</u> 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse <u>Partie à sonder:</u> Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau semi-dur (granulaire) (vert) ; matériau souple bitumineux (noir) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple bitumineux (noir) Absence d'amiante	

ZPSO012 : Tresse d'étanchéité à l'air

Pièces : Toiture 3

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Toiture 3		1	Ventilation	Oui Toiture 3 : Ventilation	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Réf. échantillon:</u> MA2212193619/P016 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK007711-003 <u>Description:</u> Tresse d'étanchéité à l'air <u>Composant de la construction:</u> 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Éléments associés à la toiture <u>Partie à sonder:</u> Tresse d'étanchéité à l'air <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P016 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur (beige) Absence d'amiante	

ZPSO013 : Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...)

Pièces : Toiture 3

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Toiture 3		1	Toiture, Acrotère	Oui Toiture 3 : Sol; Acrotère	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Réf. échantillon:</u> MA2212193619/P017 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK007711-004 <u>Description:</u> Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...) <u>Composant de la construction:</u> 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse <u>Partie à sonder:</u> Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P017 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau semi-dur (granulaire) (vert) ; matériau souple bitumineux (noir) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple (fibreuse) (noir) Absence d'amiante	

ZPSO014 : Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) + pare vapeur

Pièces : Toiture 2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Toiture 2	Discontinue	1	Toiture	Oui Toiture 2 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Réf. échantillon:</u> MA2212193619/P018 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK007711-005 <u>Description:</u> Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) + pare vapeur <u>Composant de la construction:</u> 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse <u>Partie à sonder:</u> Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) + pare vapeur <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau semi-dur (granulaire) (vert) en traces ; matériau souple (fibreuse) (gris) ; matériau souple (transparent) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) Absence d'amiante - Phase 5 Matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) en traces ; matériau souple bitumineux (noir) Absence d'amiante	

ZPSO015 : Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...)

Pièces : Toiture 2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Toiture 2		1	Équipements	Oui Toiture 2 : Équipements	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Réf. échantillon:</u> MA2212193619/P019 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK007711-006 <u>Description:</u> Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...) <u>Composant de la construction:</u> 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse <u>Partie à sonder:</u> Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau semi-dur (granulaire) (brillant) ; matériau souple bitumineux (noir) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) Absence d'amiante	

ZPSO016 : Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...)

Pièces : Toiture 2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Toiture 2		1	Acrotère	Oui Toiture 2 : Acrotère	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Réf. échantillon:</u> MA2212193619/P020 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK007711-007 <u>Description:</u> Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...) <u>Composant de la construction:</u> 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse <u>Partie à sonder:</u> Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau semi-dur (granulaire) (vert) ; matériau souple bitumineux (noir) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple bitumineux (noir) Absence d'amiante	

ZPSO017 : Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) + pare vapeur

Pièces : Toiture 1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Toiture 1	Discontinue	1	Toiture	Oui Toiture 1 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Réf. échantillon:</u> MA2212193619/P021 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK007711-008 <u>Description:</u> Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) + pare vapeur <u>Composant de la construction:</u> 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse <u>Partie à sonder:</u> Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) + pare vapeur <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau semi-dur (granulaire) (vert) ; matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (jaune) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces ; matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) Absence d'amiante	

ZPSO018 : Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...)

Pièces : Toiture 1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Toiture 1		1	Équipements	Oui Toiture 1 : Équipements	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Réf. échantillon:</u> MA2212193619/P022 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK007711-009 <u>Description:</u> Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...) <u>Composant de la construction:</u> 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse <u>Partie à sonder:</u> Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P022 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau semi-dur (granulaire) (vert) ; matériau souple bitumineux (noir) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) Absence d'amiante	

ZPSO019 : Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...)

Pièces : Toiture 1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Toiture 1		1	Acrotère	Oui Toiture 1 : Acrotère	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Réf. échantillon:</u> MA2212193619/P023 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK007711-010 <u>Description:</u> Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...) <u>Composant de la construction:</u> 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse <u>Partie à sonder:</u> Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau semi-dur (granulaire) (gris) en traces ; matériau souple bitumineux (noir) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) Absence d'amiante	

ZPSO020 : Tresse d'étanchéité à l'air

Pièces : Toiture 1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Toiture 1		1	Ventilation	Oui Toiture 1 : Ventilation	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Réf. échantillon:</u> MA2212193619/P024 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK007711-011 <u>Description:</u> Tresse d'étanchéité à l'air <u>Composant de la construction:</u> 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Éléments associés à la toiture <u>Partie à sonder:</u> Tresse d'étanchéité à l'air <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P024 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces Absence d'amiante	

2 - Parois verticales extérieures et Façades

ZPSO001 : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure

Pièces : Façade Sud H1, Façade Ouest H1, Façade Ouest H2, Façade Sud H2, Façade Nord H2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Façade Sud H1		1	Fenêtres	Oui Façade Sud H1 : Fenêtres	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P001, réf. labo.: 21EK153902-001 MA2212193619/P003, réf. labo.: 21EK153902-003 MA2212193619/P005, réf. labo.: 21EK153902-005 MA2212193619/P007, réf. labo.: 21EK153902-007 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Quantité estimée:</u> 40 ml <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau souple (bitumineux) (noir) ; matériau souple de type joint (fibreuse) (marron) : Présence d'amiante	

		2	Fenêtres	Oui Façade Sud H1 : Fenêtres	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P001, réf. labo.: 21EK153902-001 MA2212193619/P003, réf. labo.: 21EK153902-003 MA2212193619/P005, réf. labo.: 21EK153902-005 MA2212193619/P007, réf. labo.: 21EK153902-007 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Quantité estimée:</u> 40 ml <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau souple de type joint (collant) (gris) ; matériau (marron) : Présence d'amiante	
Façade Ouest H1		3	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P007	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P001, réf. labo.: 21EK153902-001 MA2212193619/P003, réf. labo.: 21EK153902-003 MA2212193619/P005, réf. labo.: 21EK153902-005 MA2212193619/P007, réf. labo.: 21EK153902-007 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Quantité estimée:</u> 32 ml <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P003, P005, P007	Idem photo : P001; P007
Façade Ouest H2		4	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P007	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P001, réf. labo.: 21EK153902-001 MA2212193619/P003, réf. labo.: 21EK153902-003 MA2212193619/P005, réf. labo.: 21EK153902-005 MA2212193619/P007, réf. labo.: 21EK153902-007 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Quantité estimée:</u> 32 ml <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P003, P005, P007	Idem photo : P001; P007

Façade Sud H2		5	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P007	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P001, réf. labo.: 21EK153902-001 MA2212193619/P003, réf. labo.: 21EK153902-003 MA2212193619/P005, réf. labo.: 21EK153902-005 MA2212193619/P007, réf. labo.: 21EK153902-007 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Quantité estimée:</u> 40 ml <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P003, P005, P007	Idem photo : P001; P007
Façade Nord H2		6	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P007	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P001, réf. labo.: 21EK153902-001 MA2212193619/P003, réf. labo.: 21EK153902-003 MA2212193619/P005, réf. labo.: 21EK153902-005 MA2212193619/P007, réf. labo.: 21EK153902-007 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Quantité estimée:</u> 40 ml <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P003, P005, P007	Idem photo : P001; P007


ZPSO002 : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)

Pièces : Façade Sud H1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Façade Sud H1		1	Fenêtres	Oui Façade Sud H1 : Fenêtres	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P002, réf. labo.: 21EK153902-002 MA2212193619/P008, réf. labo.: 21EK153902-008 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P002 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) : Absence d'amiante	
		2	Fenêtres	Oui Façade Sud H1 : Fenêtres	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P002, réf. labo.: 21EK153902-002 MA2212193619/P008, réf. labo.: 21EK153902-008 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P008 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau (noir) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) : Absence d'amiante	

ZPSO003 : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure

Pièces : Façade Nord H1

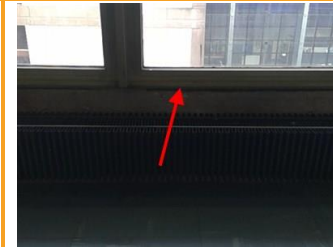Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Façade Nord H1		1	Fenêtres	Oui Façade Nord H1 : Fenêtres	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 echantillon: MA2212193619/P003 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire <u>Quantité estimée:</u> 40 ml	<u>Analyse:</u> P003 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau souple de type joint (collant) (gris) : Présence d'amiante	
		2	Fenêtres	Oui Façade Nord H1 : Fenêtres	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 echantillon: MA2212193619/P005 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau souple de type joint (collant) (gris) ; matériau (marron) : Présence d'amiante	

ZPSO004 : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)

Pièces : Façade Nord H1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Façade Nord H1		1	Fenêtres	Oui Façade Nord H1 : Fenêtres	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P004, réf. labo.: 21EK153902-004 MA2212193619/P006, réf. labo.: 21EK153902-006 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P004 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) : Absence d'amiante	
		2	Fenêtres	Oui Façade Nord H1 : Fenêtres	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P004, réf. labo.: 21EK153902-004 MA2212193619/P006, réf. labo.: 21EK153902-006 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P006 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) : Absence d'amiante	

ZPSO005 : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)

Pièces : Façade Ouest H1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Façade Ouest H1		1	Fenêtres	Oui Façade Ouest H1 : Fenêtres	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Réf. échantillon:</u> MA2212193619/P009 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK000503-001 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P009 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) : Absence d'amiante	


ZPSO006 : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)

Pièces : Façade Est Couloir

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Façade Est Couloir		1	Fenêtres	Oui Façade Est Couloir : Fenêtres	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Réf. échantillon:</u> MA2212193619/P010 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK000503-002 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P010 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) : Absence d'amiante	

ZPSO007 : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)

Pièces : Façade Ouest H2

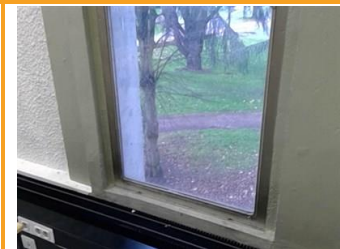Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Façade Ouest H2		1	Fenêtres	Oui Façade Ouest H2 : Fenêtres	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Réf. échantillon:</u> MA2212193619/P011 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK000503-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P011 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (noir) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) : Absence d'amiante	

ZPSO008 : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)

Pièces : Façade Sud H2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Façade Sud H2		1	Fenêtres	Oui Façade Sud H2 : Fenêtres	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Réf. échantillon:</u> MA2212193619/P012 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK000503-004 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P012 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) : Absence d'amiante	

ZPSO009 : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)

Pièces : Façade Nord H2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Façade Nord H2		1	Fenêtres	Oui Façade Nord H2 : Fenêtres	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Réf. échantillon:</u> MA2212193619/P013 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK000503-005 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) : Absence d'amiante	

ZPSO083 : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)


Niveau : Rez de chaussée BL2, 1er étage BL2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Photocopie		1	Fenêtres sur BL3	Oui Rez de chaussée BL2 - Photocopie : Fenêtres sur BL3	<u>Identifiant:</u> ZPSO083 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P143, réf. labo.: 23EK000067-048 MA2212193619/P153, réf. labo.: 23EK000067-058 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P153 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau semi-dur (marron) ; matériau souple de type joint (gris) : Absence d'amiante	
Hall		2	Fenêtres sur BL3	Oui 1er étage BL2 - Hall : Fenêtres sur BL3	<u>Identifiant:</u> ZPSO083 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P143, réf. labo.: 23EK000067-048 MA2212193619/P153, réf. labo.: 23EK000067-058 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P143 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau souple de type mastic (gris) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) : Absence d'amiante	

ZPSO088 : Joint de vitrage

Niveau : Rez de jardin BL2, Rez de chaussée BL2, 1er étage BL2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Salle détente 8		1	Fenêtres des bureaux	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P148, P149	<u>Identifiant:</u> ZPSO088 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P148, réf. labo.: 23EK000067-053 MA2212193619/P149, réf. labo.: 23EK000067-054 <u>Description:</u> Joint de vitrage <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P148, P149	Idem photo : P149; P148
Salle détente 9		2	Fenêtres des bureaux	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P148, P149	<u>Identifiant:</u> ZPSO088 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P148, réf. labo.: 23EK000067-053 MA2212193619/P149, réf. labo.: 23EK000067-054 <u>Description:</u> Joint de vitrage <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P148, P149	Idem photo : P149; P148
Bureau 100		3	Fenêtres des bureaux	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P148, P149	<u>Identifiant:</u> ZPSO088 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P148, réf. labo.: 23EK000067-053 MA2212193619/P149, réf. labo.: 23EK000067-054 <u>Description:</u> Joint de vitrage <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P148, P149	Idem photo : P149; P148
Bureau 101		4	Fenêtres des bureaux	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P148, P149	<u>Identifiant:</u> ZPSO088 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P148, réf. labo.: 23EK000067-053 MA2212193619/P149, réf. labo.: 23EK000067-054 <u>Description:</u> Joint de vitrage <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P148, P149	Idem photo : P149; P148

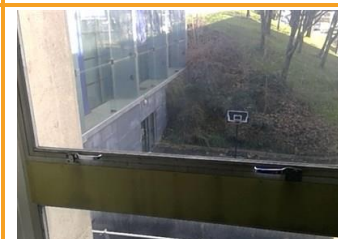Bureau 102		5	Fenêtres des bureaux	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P148, P149	<u>Identifiant:</u> ZPSO088 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P148, réf. labo.: 23EK000067-053 MA2212193619/P149, réf. labo.: 23EK000067-054 <u>Description:</u> Joint de vitrage <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P148, P149	Idem photo : P149; P148
Bureau 111		6	Fenêtres des bureaux	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P148, P149	<u>Identifiant:</u> ZPSO088 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P148, réf. labo.: 23EK000067-053 MA2212193619/P149, réf. labo.: 23EK000067-054 <u>Description:</u> Joint de vitrage <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P148, P149	Idem photo : P149; P148
Bureau 112		7	Fenêtres des bureaux	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P148, P149	<u>Identifiant:</u> ZPSO088 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P148, réf. labo.: 23EK000067-053 MA2212193619/P149, réf. labo.: 23EK000067-054 <u>Description:</u> Joint de vitrage <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P148, P149	Idem photo : P149; P148
Bureau 113		8	Fenêtres des bureaux	Oui Rez de chaussée BL2 - Bureau 113 : Fenêtres des bureaux	<u>Identifiant:</u> ZPSO088 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P148, réf. labo.: 23EK000067-053 MA2212193619/P149, réf. labo.: 23EK000067-054 <u>Description:</u> Joint de vitrage <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P149 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (beige) : Absence d'amiante	

Bureau 114		9	Fenêtres des bureaux	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P148, P149	<u>Identifiant:</u> ZPSO088 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P148, réf. labo.: 23EK000067-053 MA2212193619/P149, réf. labo.: 23EK000067-054 <u>Description:</u> Joint de vitrage <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P148, P149	Idem photo : P149; P148
Bureau 200		10	Fenêtres des bureaux	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P148, P149	<u>Identifiant:</u> ZPSO088 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P148, réf. labo.: 23EK000067-053 MA2212193619/P149, réf. labo.: 23EK000067-054 <u>Description:</u> Joint de vitrage <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P148, P149	Idem photo : P149; P148
Bureau 201		11	Fenêtres des bureaux	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P148, P149	<u>Identifiant:</u> ZPSO088 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P148, réf. labo.: 23EK000067-053 MA2212193619/P149, réf. labo.: 23EK000067-054 <u>Description:</u> Joint de vitrage <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P148, P149	Idem photo : P149; P148
Bureau 202		12	Fenêtres des bureaux	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P148, P149	<u>Identifiant:</u> ZPSO088 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P148, réf. labo.: 23EK000067-053 MA2212193619/P149, réf. labo.: 23EK000067-054 <u>Description:</u> Joint de vitrage <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P148, P149	Idem photo : P149; P148

Dégagement 5		13	Fenêtres des bureaux	Oui 1er étage BL2 - Dégagement 5 : Fenêtres des bureaux	<u>Identifiant:</u> ZPSO088 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P148, réf. labo.: 23EK000067-053 MA2212193619/P149, réf. labo.: 23EK000067-054 <u>Description:</u> Joint de vitrage <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P148 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (noir) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (beige) : Absence d'amiante	
--------------	--	----	----------------------	---	---	--	---

ZPSO089 : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)


Niveau : Rez de jardin BL2, Rez de jardin BL1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Dégagement 7		1	Fenêtres au rez- de-jardin	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P151, P152	<u>Identifiant:</u> ZPSO089 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P151, réf. labo.: 23EK000067-056 MA2212193619/P152, réf. labo.: 23EK000067-057 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P151, P152	Idem photo : P151; P152
Circulation Patio		2	Fenêtres au rez- de-jardin	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P151, P152	<u>Identifiant:</u> ZPSO089 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P151, réf. labo.: 23EK000067-056 MA2212193619/P152, réf. labo.: 23EK000067-057 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P151, P152	Idem photo : P151; P152
Salle détente 8		3	Fenêtres au rez- de-jardin	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P151, P152	<u>Identifiant:</u> ZPSO089 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P151, réf. labo.: 23EK000067-056 MA2212193619/P152, réf. labo.: 23EK000067-057 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P151, P152	Idem photo : P151; P152

Salle détente 9		4	Fenêtres au rez-de-jardin	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P151, P152	<u>Identifiant:</u> ZPSO089 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P151, réf. labo.: 23EK000067-056 MA2212193619/P152, réf. labo.: 23EK000067-057 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P151, P152	Idem photo : P151; P152
Salle de réunion galerie		5	Fenêtres au rez-de-jardin	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P151, P152	<u>Identifiant:</u> ZPSO089 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P151, réf. labo.: 23EK000067-056 MA2212193619/P152, réf. labo.: 23EK000067-057 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P151, P152	Idem photo : P151; P152
Salle de réunion		6	Fenêtres au rez-de-jardin	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P151, P152	<u>Identifiant:</u> ZPSO089 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P151, réf. labo.: 23EK000067-056 MA2212193619/P152, réf. labo.: 23EK000067-057 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P151, P152	Idem photo : P151; P152
Bureau 1		7	Fenêtres au rez-de-jardin	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P151, P152	<u>Identifiant:</u> ZPSO089 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P151, réf. labo.: 23EK000067-056 MA2212193619/P152, réf. labo.: 23EK000067-057 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P151, P152	Idem photo : P151; P152

Bureau 2		8	Fenêtres au rez-de-jardin	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P151, P152	<u>Identifiant:</u> ZPSO089 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P151, réf. labo.: 23EK000067-056 MA2212193619/P152, réf. labo.: 23EK000067-057 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P151, P152	Idem photo : P151; P152
Bureau 3		9	Fenêtres au rez-de-jardin	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P151, P152	<u>Identifiant:</u> ZPSO089 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P151, réf. labo.: 23EK000067-056 MA2212193619/P152, réf. labo.: 23EK000067-057 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P151, P152	Idem photo : P151; P152
Bureau 4		10	Fenêtres au rez-de-jardin	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P151, P152	<u>Identifiant:</u> ZPSO089 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P151, réf. labo.: 23EK000067-056 MA2212193619/P152, réf. labo.: 23EK000067-057 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P151, P152	Idem photo : P151; P152
Bureau 5		11	Fenêtres au rez-de-jardin	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P151, P152	<u>Identifiant:</u> ZPSO089 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P151, réf. labo.: 23EK000067-056 MA2212193619/P152, réf. labo.: 23EK000067-057 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P151, P152	Idem photo : P151; P152

Bureau 6		12	Fenêtres au rez-de-jardin	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P151, P152	<u>Identifiant:</u> ZPSO089 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P151, réf. labo.: 23EK000067-056 MA2212193619/P152, réf. labo.: 23EK000067-057 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P151, P152	Idem photo : P151; P152
Bureau 7		13	Fenêtres au rez-de-jardin	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P151, P152	<u>Identifiant:</u> ZPSO089 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P151, réf. labo.: 23EK000067-056 MA2212193619/P152, réf. labo.: 23EK000067-057 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P151, P152	Idem photo : P151; P152
Bureau 8		14	Fenêtres au rez-de-jardin	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P151, P152	<u>Identifiant:</u> ZPSO089 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P151, réf. labo.: 23EK000067-056 MA2212193619/P152, réf. labo.: 23EK000067-057 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P151, P152	Idem photo : P151; P152
Bureau 9		15	Fenêtres au rez-de-jardin	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P151, P152	<u>Identifiant:</u> ZPSO089 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P151, réf. labo.: 23EK000067-056 MA2212193619/P152, réf. labo.: 23EK000067-057 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P151, P152	Idem photo : P151; P152

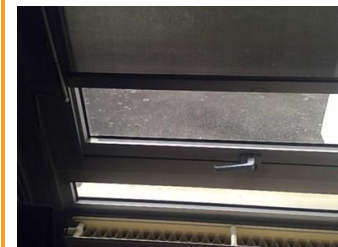Bureau 10		16	Fenêtres au rez-de-jardin	Oui Rez de jardin BL1 - Bureau 10 : Fenêtres au rez-de-jardin	<u>Identifiant:</u> ZPSO089 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P151, réf. labo.: 23EK000067-056 MA2212193619/P152, réf. labo.: 23EK000067-057 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P151 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau souple de type mastic (noir) : Absence d'amiante	
Bureau 11		17	Fenêtres au rez-de-jardin	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P151, P152	<u>Identifiant:</u> ZPSO089 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P151, réf. labo.: 23EK000067-056 MA2212193619/P152, réf. labo.: 23EK000067-057 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P151, P152	Idem photo : P151; P152
Bureau 12		18	Fenêtres au rez-de-jardin	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P151, P152	<u>Identifiant:</u> ZPSO089 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P151, réf. labo.: 23EK000067-056 MA2212193619/P152, réf. labo.: 23EK000067-057 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P151, P152	Idem photo : P151; P152
Bureau 13		19	Fenêtres au rez-de-jardin	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P151, P152	<u>Identifiant:</u> ZPSO089 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P151, réf. labo.: 23EK000067-056 MA2212193619/P152, réf. labo.: 23EK000067-057 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P151, P152	Idem photo : P151; P152


Bureau 14		20	Fenêtres au rez-de-jardin	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P151, P152	<u>Identifiant:</u> ZPSO089 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P151, réf. labo.: 23EK000067-056 MA2212193619/P152, réf. labo.: 23EK000067-057 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P151, P152	Idem photo : P151; P152
Bureau 15		21	Fenêtres au rez-de-jardin	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P151, P152	<u>Identifiant:</u> ZPSO089 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P151, réf. labo.: 23EK000067-056 MA2212193619/P152, réf. labo.: 23EK000067-057 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P151, P152	Idem photo : P151; P152
Bureau 16		22	Fenêtres au rez-de-jardin	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P151, P152	<u>Identifiant:</u> ZPSO089 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P151, réf. labo.: 23EK000067-056 MA2212193619/P152, réf. labo.: 23EK000067-057 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P151, P152	Idem photo : P151; P152
Bureau 17		23	Fenêtres au rez-de-jardin	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P151, P152	<u>Identifiant:</u> ZPSO089 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P151, réf. labo.: 23EK000067-056 MA2212193619/P152, réf. labo.: 23EK000067-057 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P151, P152	Idem photo : P151; P152

Bureau 18		24	Fenêtres au rez-de-jardin	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P151, P152	<u>Identifiant:</u> ZPSO089 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P151, réf. labo.: 23EK000067-056 MA2212193619/P152, réf. labo.: 23EK000067-057 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P151, P152	Idem photo : P151; P152
Bureau 19		25	Fenêtres au rez-de-jardin	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P151, P152	<u>Identifiant:</u> ZPSO089 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P151, réf. labo.: 23EK000067-056 MA2212193619/P152, réf. labo.: 23EK000067-057 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P151, P152	Idem photo : P151; P152
Dégagement 1		26	Fenêtres au rez-de-jardin	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P151, P152	<u>Identifiant:</u> ZPSO089 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P151, réf. labo.: 23EK000067-056 MA2212193619/P152, réf. labo.: 23EK000067-057 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P151, P152	Idem photo : P151; P152
SAS		27	Fenêtres au rez-de-jardin	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P151, P152	<u>Identifiant:</u> ZPSO089 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P151, réf. labo.: 23EK000067-056 MA2212193619/P152, réf. labo.: 23EK000067-057 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P151, P152	Idem photo : P151; P152

Salle d'équipement 023		28	Fenêtres au rez-de-jardin	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P151, P152	<u>Identifiant:</u> ZPSO089 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P151, réf. labo.: 23EK000067-056 MA2212193619/P152, réf. labo.: 23EK000067-057 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P151, P152	Idem photo : P151; P152
Dégagement 3		29	Fenêtres au rez-de-jardin	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P151, P152	<u>Identifiant:</u> ZPSO089 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P151, réf. labo.: 23EK000067-056 MA2212193619/P152, réf. labo.: 23EK000067-057 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P151, P152	Idem photo : P151; P152
Sanitaires		30	Fenêtres au rez-de-jardin	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P151, P152	<u>Identifiant:</u> ZPSO089 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P151, réf. labo.: 23EK000067-056 MA2212193619/P152, réf. labo.: 23EK000067-057 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P151, P152	Idem photo : P151; P152
COBB		31	Fenêtres au rez-de-jardin	Oui Rez de jardin BL1 - COBB : Fenêtres au rez-de-jardin	<u>Identifiant:</u> ZPSO089 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P151, réf. labo.: 23EK000067-056 MA2212193619/P152, réf. labo.: 23EK000067-057 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P152 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau souple de type mastic (noir) : Absence d'amiante	

ZPSO091 : Joint de vitrage

Niveau : Rez de jardin BL2

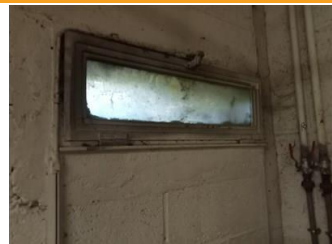Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Magasin central		1	Fenêtres ancienne au RDJ	Oui Rez de jardin BL2 - Magasin central : Fenêtres ancienne au RDJ	<u>Identifiant:</u> ZPSO091 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P155, réf. labo.: 23EK000067-060 MA2212193619/P156, réf. labo.: 23EK000067-061 <u>Description:</u> Joint de vitrage <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P155 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (beige) : Absence d'amiante	
		2	Fenêtres ancienne au RDJ	Oui Rez de jardin BL2 - Magasin central : Fenêtres ancienne au RDJ	<u>Identifiant:</u> ZPSO091 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P155, réf. labo.: 23EK000067-060 MA2212193619/P156, réf. labo.: 23EK000067-061 <u>Description:</u> Joint de vitrage <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P156 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (beige) : Absence d'amiante	

ZPSO100 : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure


Niveau : 1er étage BL2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall		1	Fenêtres	Oui 1er étage BL2 - Hall : Fenêtres	<u>Identifiant:</u> ZPSO100 <u>Réf. échantillon:</u> MA2212193619/P177 <u>Réf. laboratoire:</u> IT072303-43894 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P177 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau plâtreux blanc avec couche en papier non séparable + matériau souple gris en faible quantité non séparable : Absence d'amiante	

3 - Parois verticales intérieures

ZPSO034 : Colle de carrelage


Niveau : 1er étage BL1

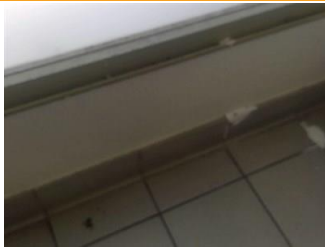
Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Sanitaire 1		1	Plinthe	Oui 1er étage BL1 - Sanitaire 1 : Plinthe	<u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P044, réf. labo.: 22EK057108-020 MA2212193619/P046, réf. labo.: 22EK057108-022 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P044 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) : Absence d'amiante	
Sanitaire 2		2	Plinthe	Oui 1er étage BL1 - Sanitaire 2 : Plinthe	<u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P044, réf. labo.: 22EK057108-020 MA2212193619/P046, réf. labo.: 22EK057108-022 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P046 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) : Absence d'amiante	

ZPSO037 : Colle de carrelage

Niveau : Rez de jardin BL2, Rez de jardin BL1, Rez de chaussée BL2, Rez de chaussée BL1, 1er étage BL2, 1er étage BL1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
DGT Escalier		1	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P047, P076	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P047, réf. labo.: 22EK057108-023 MA2212193619/P076, réf. labo.: 22EK057108-052 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Quantité estimée:</u> 50 ml <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P047, P076	Idem photo : P047; P076
Escalier		2	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P047, P076	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P047, réf. labo.: 22EK057108-023 MA2212193619/P076, réf. labo.: 22EK057108-052 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Quantité estimée:</u> 50 ml <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P047, P076	Idem photo : P047; P076
Circulation		3	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P047, P076	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P047, réf. labo.: 22EK057108-023 MA2212193619/P076, réf. labo.: 22EK057108-052 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Quantité estimée:</u> 20 ml <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P047, P076	Idem photo : P047; P076

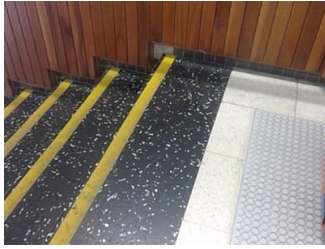
Photocopie		4	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P047, P076	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P047, réf. labo.: 22EK057108-023 MA2212193619/P076, réf. labo.: 22EK057108-052 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Quantité estimée:</u> 8 ml <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P047, P076	Idem photo : P047; P076
Dégagement 9		5	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P047, P076	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P047, réf. labo.: 22EK057108-023 MA2212193619/P076, réf. labo.: 22EK057108-052 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire <u>Quantité estimée:</u> 14 ml	<u>Analyse:</u> P047, P076	Idem photo : P047; P076
Cafétéria		6	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P047, P076	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P047, réf. labo.: 22EK057108-023 MA2212193619/P076, réf. labo.: 22EK057108-052 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Quantité estimée:</u> 16 ml <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P047, P076	Idem photo : P047; P076
Escalier 5		7	Plinthes	Oui Rez de chaussée BL1 - Escalier 5 : Plinthe	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P047, réf. labo.: 22EK057108-023 MA2212193619/P076, réf. labo.: 22EK057108-052 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Quantité estimée:</u> 60 ml <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P047 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) : Absence d'amiante	

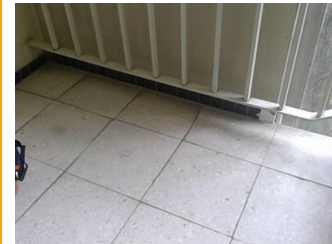Escalier 1		8	Plinthes	Oui Rez de chaussée BL1 - Escalier 5; Rez de chaussée BL1 - Escalier 1 : Plinthe	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P047, réf. labo.: 22EK057108-023 MA2212193619/P076, réf. labo.: 22EK057108-052 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire <u>Quantité estimée:</u> 16 ml	<u>Analyse:</u> P076 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; Présence d'amiante	
Réserve		9	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P047, P076	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P047, réf. labo.: 22EK057108-023 MA2212193619/P076, réf. labo.: 22EK057108-052 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Quantité estimée:</u> 7 ml <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P047, P076	Idem photo : P047; P076
Dégagement 5		10	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P047, P076	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P047, réf. labo.: 22EK057108-023 MA2212193619/P076, réf. labo.: 22EK057108-052 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire <u>Quantité estimée:</u> 11 ml	<u>Analyse:</u> P047, P076	Idem photo : P047; P076
Hall		11	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P047, P076	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P047, réf. labo.: 22EK057108-023 MA2212193619/P076, réf. labo.: 22EK057108-052 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Quantité estimée:</u> 60 ml <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P047, P076	Idem photo : P047; P076

Salle de reunion 202		12	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P047, P076	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P047, réf. labo.: 22EK057108-023 MA2212193619/P076, réf. labo.: 22EK057108-052 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Quantité estimée:</u> 10 ml <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P047, P076	Idem photo : P047; P076
Bureau 203		13	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P047, P076	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P047, réf. labo.: 22EK057108-023 MA2212193619/P076, réf. labo.: 22EK057108-052 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Quantité estimée:</u> 5 ml <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P047, P076	Idem photo : P047; P076
Salle détente		14	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P047, P076	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P047, réf. labo.: 22EK057108-023 MA2212193619/P076, réf. labo.: 22EK057108-052 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Quantité estimée:</u> 6 ml <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P047, P076	Idem photo : P047; P076
Dégagement 2		15	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P047, P076	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P047, réf. labo.: 22EK057108-023 MA2212193619/P076, réf. labo.: 22EK057108-052 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Quantité estimée:</u> 8 ml <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P047, P076	Idem photo : P047; P076

ZPSO038 : Isolant intérieur fibreux

Niveau : Rez de chaussée BL2

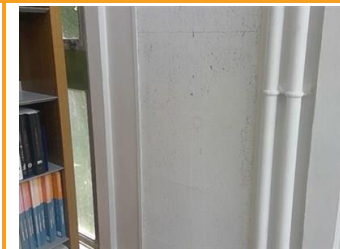Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Salle de consultation 109		1	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P051	<u>Identifiant:</u> ZPSO038 <u>Réf. échantillon:</u> MA2212193619/P051 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK057108-027 <u>Description:</u> Isolant intérieur fibreux <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Isolant intérieur fibreux <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P051	Idem photo : P051
Salle de consultation 105		2	Mur donnant sur extérieur	Oui Rez de chaussée BL2 - Salle de consultation 105 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO038 <u>Réf. échantillon:</u> MA2212193619/P051 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK057108-027 <u>Description:</u> Isolant intérieur fibreux <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Isolant intérieur fibreux <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P051 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (fibreux) (gris) Absence d'amiante	


ZPSO039 : Enduit à base de ciment projeté

Niveau : Rez de chaussée BL2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Salle de consultation 109		1	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P052	<u>Identifiant:</u> ZPSO039 <u>Réf. échantillon:</u> MA2212193619/P052 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK057108-028 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P052	Idem photo : P052
Salle de consultation 105		2	Mur donnant sur extérieur	Oui Rez de chaussée BL2 - Salle de consultation 105 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO039 <u>Réf. échantillon:</u> MA2212193619/P052 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK057108-028 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P052 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	

ZPSO040 : Peinture + enduits à base de plâtre

Niveau : Rez de chaussée BL2

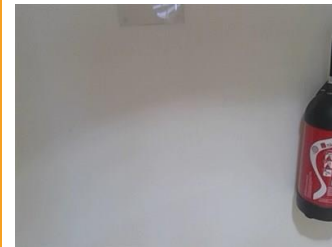Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Salle de consultation 109		1	Doublage cloison	Oui Rez de chaussée BL2 - Salle de consultation 109 : Doublage cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO040 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P053, réf. labo.: 22EK057108-029 MA2212193619/P057, réf. labo.: 22EK057108-033 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P053 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante	
Salle de consultation 105		2	Doublage cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P053, P057	<u>Identifiant:</u> ZPSO040 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P053, réf. labo.: 22EK057108-029 MA2212193619/P057, réf. labo.: 22EK057108-033 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P053, P057	Idem photo : P053; P057
Mezzanine		3	Doublage cloison	Oui Rez de chaussée BL2 - Mezzanine : Doublage cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO040 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P053, réf. labo.: 22EK057108-029 MA2212193619/P057, réf. labo.: 22EK057108-033 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P057 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (gris) Absence d'amiante	

ZPSO041 : Peinture + enduits à base de plâtre

Niveau : Rez de chaussée BL2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Salle de consultation 109		1	Doublage mur donnant sur extérieur	Oui Rez de chaussée BL2 - Salle de consultation 109 : Doublage mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO041 <u>Réf. échantillon:</u> MA2212193619/P054 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK057108-030 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P054 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante	


ZPSO042 : Peinture + enduits à base de plâtre

Niveau : Rez de chaussée BL2, 1er étage BL2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Salle de consultation 109		1	Mur donnant sur extérieur	Oui Rez de chaussée BL2 - Salle de consultation 109 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO042 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P055, réf. labo.: 22EK057108-031 MA2212193619/P059, réf. labo.: 22EK057108-035 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P055 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	
Salle de consultation 105		2	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P055, P059	<u>Identifiant:</u> ZPSO042 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P055, réf. labo.: 22EK057108-031 MA2212193619/P059, réf. labo.: 22EK057108-035 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P055, P059	Idem photo : P055; P059
Salle de consultation		3	Mur donnant sur extérieur	Oui 1er étage BL2 - Salle de consultation : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO042 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P055, réf. labo.: 22EK057108-031 MA2212193619/P059, réf. labo.: 22EK057108-035 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P059 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type colle (gris) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	


ZPSO043 : Peinture + enduits à base de plâtre

Niveau : Rez de chaussée BL2, 1er étage BL2

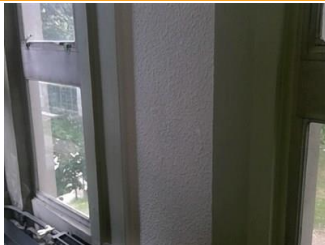Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Mezzanine		1	Doublage mur donnant sur extérieur	Oui Rez de chaussée BL2 - Mezzanine : Doublage mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO043 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P056, réf. labo.: 22EK057108-032 MA2212193619/P058, réf. labo.: 22EK057108-034 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P056 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	
Salle de consultation		2	Doublage mur donnant sur extérieur	Oui 1er étage BL2 - Salle de consultation : Doublage mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO043 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P056, réf. labo.: 22EK057108-032 MA2212193619/P058, réf. labo.: 22EK057108-034 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P058 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	


ZPSO044 : Peinture + enduits à base de plâtre

Niveau : 1er étage BL1

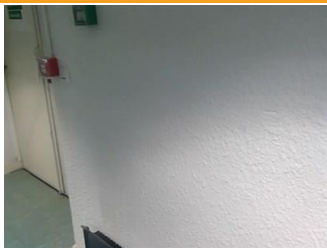Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Salle de consultation 209		1	Mur donnant sur extérieur	Oui 1er étage BL1 - Salle de consultation 209 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO044 <u>Réf. échantillon:</u> MA2212193619/P060 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK057108-036 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P060 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	
Mezzanine		2	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P060	<u>Identifiant:</u> ZPSO044 <u>Réf. échantillon:</u> MA2212193619/P060 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK057108-036 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P060	Idem photo : P060

ZPSO045 : Peinture + enduits à base de plâtre

Niveau : 1er étage BL1

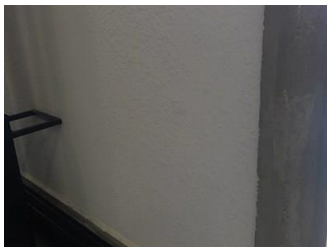Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Salle de consultation 209		1	Doublage mur donnant sur extérieur	Oui 1er étage BL1 - Salle de consultation 209 : Doublage mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO045 <u>Réf. échantillon:</u> MA2212193619/P061 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK057108-037 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P061 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (fibreuse) (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	


ZPSO046 : Peinture + enduits à base de plâtre

Niveau : 1er étage BL1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Salle de consultation 209		1	Mur de refend	Oui 1er étage BL1 - Salle de consultation 209 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO046 <u>Réf. échantillon:</u> MA2212193619/P062 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK057108-038 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P062 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (fibreuse) (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	

ZPSO047 : Peinture + enduits à base de plâtre

Niveau : 1er étage BL1

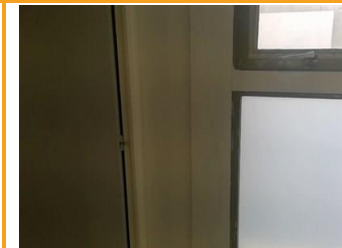Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Sanitaire 1		1	Mur donnant sur extérieur	Oui 1er étage BL1 - Sanitaire 1 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P063, réf. labo.: 22EK057108-039 MA2212193619/P065, réf. labo.: 22EK057108-041 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P063 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (gris) : Absence d'amiante	
Sanitaire 2		2	Mur donnant sur extérieur	Oui 1er étage BL1 - Sanitaire 2 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P063, réf. labo.: 22EK057108-039 MA2212193619/P065, réf. labo.: 22EK057108-041 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P065 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	

ZPSO048 : Peinture + enduits à base de plâtre

Niveau : 1er étage BL1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Sanitaire 1		1	Cloison	Oui 1er étage BL1 - Sanitaire 1 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO048 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P064, réf. labo.: 22EK057108-040 MA2212193619/P066, réf. labo.: 22EK057108-042 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P064 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante	
Sanitaire 2		2	Cloison	Oui 1er étage BL1 - Sanitaire 2 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO048 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P064, réf. labo.: 22EK057108-040 MA2212193619/P066, réf. labo.: 22EK057108-042 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P066 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (vert) Absence d'amiante	

ZPSO049 : Peinture + enduits à base de plâtre

Niveau : Rez de chaussée BL1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Escalier 5		1	Doublage mur donnant sur extérieur	Oui Rez de chaussée BL1 - Escalier 5 : Doublage mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Réf. échantillon:</u> MA2212193619/P067 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK057108-043 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante	

ZPSO050 : Enduit à base de ciment projeté

Niveau : Rez de chaussée BL1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Escalier 5		1	Mur de refend	Oui Rez de chaussée BL1 - Escalier 5 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P068, réf. labo.: 22EK057108-044 MA2212193619/P072, réf. labo.: 22EK057108-048 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P068 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	
Hall d'accueil		2	Mur de refend	Oui Rez de chaussée BL1 - Hall d'accueil : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P068, réf. labo.: 22EK057108-044 MA2212193619/P072, réf. labo.: 22EK057108-048 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P072 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	

ZPSO051 : Enduit à base de ciment projeté

Niveau : Rez de chaussée BL1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Salle de consultation 103		1	Mur donnant sur extérieur	Oui Rez de chaussée BL1 - Salle de consultation 103 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P069, réf. labo.: 22EK057108-045 MA2212193619/P070, réf. labo.: 22EK057108-046 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
		2	Mur de refend	Oui Rez de chaussée BL1 - Salle de consultation 103 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P069, réf. labo.: 22EK057108-045 MA2212193619/P070, réf. labo.: 22EK057108-046 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P070 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	



ZPSO058 : Peinture + enduits à base de plâtre

Niveau : Rez de jardin BL2, Rez de jardin BL1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Salle détente 9		1	Mur donnant sur extérieur	Oui Rez de jardin BL1 - Salle détente 9 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO058 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P084, réf. labo.: 22EK057108-059 MA2212193619/P086, réf. labo.: 22EK057108-061 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P086 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	
Salle d'équipement 023		2	Mur donnant sur extérieur	Oui Rez de jardin BL1 - Salle d'équipement 023 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO058 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P084, réf. labo.: 22EK057108-059 MA2212193619/P086, réf. labo.: 22EK057108-061 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P084 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante	


ZPSO059 : Peinture + enduits à base de plâtre

Niveau : Rez de jardin BL2, Rez de jardin BL1

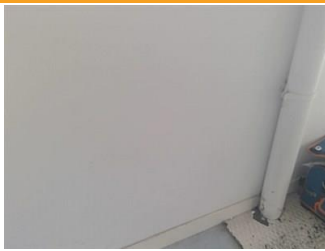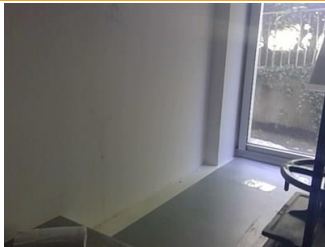Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Dégagement 7		1	Cloison	Oui Rez de jardin BL1 - Dégagement 7 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO059 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P085, réf. labo.: 22EK057108-060 MA2212193619/P087, réf. labo.: 22EK057108-062 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P087 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante	
Salle d'équipement 023		2	Cloison	Oui Rez de jardin BL1 - Salle d'équipement 023 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO059 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P085, réf. labo.: 22EK057108-060 MA2212193619/P087, réf. labo.: 22EK057108-062 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P085 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante	

ZPSO070 : Colle de carrelage

Niveau : Rez de jardin BL1, 1er étage BL2

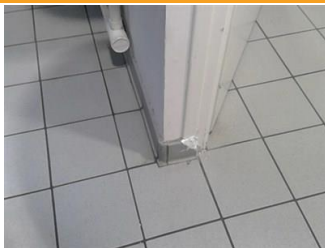Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Sanitaires		1	Plinthes	Oui Rez de jardin BL1 - Sanitaires : Plinthe	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P103, réf. labo.: 23EK000067-008 MA2212193619/P137, réf. labo.: 23EK000067-042 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P103 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (vert) + (marron) : Absence d'amiante	
Sanitaire 3		2	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P103, P137	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P103, réf. labo.: 23EK000067-008 MA2212193619/P137, réf. labo.: 23EK000067-042 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P103, P137	Idem photo : P103; P137
Sanitaires		3	Plinthes	Oui 1er étage BL2 - Sanitaires : Plinthe	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P103, réf. labo.: 23EK000067-008 MA2212193619/P137, réf. labo.: 23EK000067-042 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P137 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc) : Absence d'amiante	

4 - Plafonds et faux plafonds

ZPSO072 : Flocage


Niveau : Rez de jardin BL2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
--------------	-------------------------------	------------------	------	--	-------------	---------	-------

Magasin central		1	Plafond	Oui Rez de jardin BL2 - Magasin central : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Réf. échantillon:</u> MA2212193619/P108 <u>Réf. laboratoire:</u> 23EK000067-013 <u>Description:</u> Flocage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Flocage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P108 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau friable fibreux de type flocage (blanc) Absence d'amiante	
-----------------	--	---	---------	--	--	--	---

ZPSO084 : Peinture + enduits à base de plâtre

Niveau : 1er étage BL2

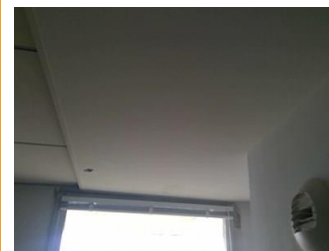Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Salle de travail 209		1	Plafond	Oui 1er étage BL2 - Salle de travail 209 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO084 <u>Réf. échantillon:</u> MA2212193619/P144 <u>Réf. laboratoire:</u> 23EK000067-049 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P144 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante	

ZPSO085 : Panneaux et plaques

Niveau : 1er étage BL2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Sanitaires		1	Plafond	Oui 1er étage BL2 - Sanitaires : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO085 <u>Réf. échantillon:</u> MA2212193619/P145 <u>Réf. laboratoire:</u> 23EK000067-050 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P145 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (blanc) Absence d'amiante	


ZPSO086 : Peinture + enduits à base de plâtre

Niveau : 1er étage BL2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Sanitaires		1	Plafond	Oui 1er étage BL2 - Sanitaires : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO086 <u>Réf. échantillon:</u> MA2212193619/P146 <u>Réf. laboratoire:</u> 23EK000067-051 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P146 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	

ZPSO087 : Peinture + enduits à base de plâtre

Niveau : Rez de chaussée BL2, 1er étage BL2

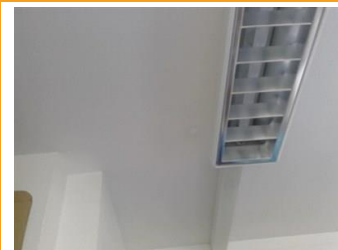Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Bureau 100		1	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P147, P150	<u>Identifiant:</u> ZPSO087 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P147, réf. labo.: 23EK000067-052 MA2212193619/P150, réf. labo.: 23EK000067-055 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P147, P150	Idem photo : P150; P147
Bureau 101		2	Plafond	Oui Rez de chaussée BL2 - Bureau 101 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO087 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P147, réf. labo.: 23EK000067-052 MA2212193619/P150, réf. labo.: 23EK000067-055 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P150 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	
Bureau 102		3	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P147, P150	<u>Identifiant:</u> ZPSO087 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P147, réf. labo.: 23EK000067-052 MA2212193619/P150, réf. labo.: 23EK000067-055 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P147, P150	Idem photo : P150; P147
Dégagement 9		4	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P147, P150	<u>Identifiant:</u> ZPSO087 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P147, réf. labo.: 23EK000067-052 MA2212193619/P150, réf. labo.: 23EK000067-055 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P147, P150	Idem photo : P150; P147


Bureau 111		5	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P147, P150	<u>Identifiant:</u> ZPSO087 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P147, réf. labo.: 23EK000067-052 MA2212193619/P150, réf. labo.: 23EK000067-055 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P147, P150	Idem photo : P150; P147
Bureau 112		6	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P147, P150	<u>Identifiant:</u> ZPSO087 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P147, réf. labo.: 23EK000067-052 MA2212193619/P150, réf. labo.: 23EK000067-055 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P147, P150	Idem photo : P150; P147
Bureau 113		7	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P147, P150	<u>Identifiant:</u> ZPSO087 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P147, réf. labo.: 23EK000067-052 MA2212193619/P150, réf. labo.: 23EK000067-055 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P147, P150	Idem photo : P150; P147
Bureau 114		8	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P147, P150	<u>Identifiant:</u> ZPSO087 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P147, réf. labo.: 23EK000067-052 MA2212193619/P150, réf. labo.: 23EK000067-055 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P147, P150	Idem photo : P150; P147

Bureau 200		9	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P147, P150	<u>Identifiant:</u> ZPSO087 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P147, réf. labo.: 23EK000067-052 MA2212193619/P150, réf. labo.: 23EK000067-055 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P147, P150	Idem photo : P150; P147
Bureau 201		10	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P147, P150	<u>Identifiant:</u> ZPSO087 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P147, réf. labo.: 23EK000067-052 MA2212193619/P150, réf. labo.: 23EK000067-055 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P147, P150	Idem photo : P150; P147
Bureau 202		11	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P147, P150	<u>Identifiant:</u> ZPSO087 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P147, réf. labo.: 23EK000067-052 MA2212193619/P150, réf. labo.: 23EK000067-055 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P147, P150	Idem photo : P150; P147
Dégagement 5		12	Plafond	Oui 1er étage BL2 - Dégagement 5 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO087 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P147, réf. labo.: 23EK000067-052 MA2212193619/P150, réf. labo.: 23EK000067-055 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P147 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	

5 - Planchers et planchers techniques

ZPSO021 : Dalle de sol blanche + Colle bitumineuse + ragréage

Niveau : Rez de chaussée BL2, 1er étage BL2

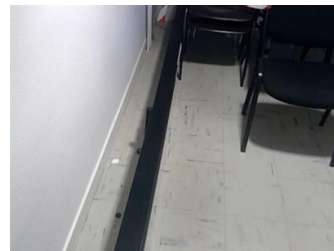Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Escalier 3		1	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P025, P027	<u>Identifiant:</u> ZPSO021 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P025, réf. labo.: 22EK057108-001 MA2212193619/P027, réf. labo.: 22EK057108-003 <u>Description:</u> Dalle de sol blanche + Colle bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle bitumineuse <u>Quantité estimée:</u> 8 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P025, P027	Idem photo : P027; P025
Salle de consultation		2	Sol	Oui 1er étage BL2 - Salle de consultation : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO021 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P025, réf. labo.: 22EK057108-001 MA2212193619/P027, réf. labo.: 22EK057108-003 <u>Description:</u> Dalle de sol blanche + Colle bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle bitumineuse <u>Quantité estimée:</u> 770 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P027 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) Présence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Présence d'amiante	
Salle de séminaire 203		3	Sol	Oui 1er étage BL2 - Salle de séminaire 203 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO021 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P025, réf. labo.: 22EK057108-001 MA2212193619/P027, réf. labo.: 22EK057108-003 <u>Description:</u> Dalle de sol blanche + Colle bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle bitumineuse <u>Quantité estimée:</u> 50 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P025 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) Présence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Présence d'amiante	

ZPSO022 : Moquette + Colle non bitumineuse + Ragréage

Niveau : 1er étage BL2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Espace de consultation 204		1	Sol	Oui 1er étage BL2 - Espace de consultation 204 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Réf. échantillon:</u> MA2212193619/P026 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK057108-002 <u>Description:</u> Moquette + Colle non bitumineuse + Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle non bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P026 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau souple fibreux de type moquette (rose) ; matériau de type mousse (gris) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type mousse (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	

ZPSO023 : Dalle de sol blanche + Colle non bitumineuse + ragréage

Niveau : 1er étage BL2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Salle de consultation		1	Sol	Oui 1er étage BL2 - Salle de consultation : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO023 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P028, réf. labo.: 22EK057108-004 MA2212193619/P029, réf. labo.: 22EK057108-005 <u>Description:</u> Dalle de sol blanche + Colle non bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle non bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P028 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (beige) en traces Absence d'amiante	
		2	Sol	Oui 1er étage BL2 - Salle de consultation : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO023 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P028, réf. labo.: 22EK057108-004 MA2212193619/P029, réf. labo.: 22EK057108-005 <u>Description:</u> Dalle de sol blanche + Colle non bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle non bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P029 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (beige) en traces Absence d'amiante	

ZPSO024 : Moquette + Colle non bitumineuse + Ragréage


Niveau : 1er étage BL2


Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
La bulle		1	Sol	Oui 1er étage BL1 - La bulle : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO024 <u>Réf. échantillon:</u> MA2212193619/P030 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK057108-006 <u>Description:</u> Moquette + Colle non bitumineuse + Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle non bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P030 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type mousse (gris) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type mousse (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	

ZPSO025 : Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage

Niveau : Rez de chaussée BL2, 1er étage BL2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Mezzanine		1	Sol	Oui Rez de chaussée BL2 - Mezzanine : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P031, réf. labo.: 22EK057108-007 MA2212193619/P036, réf. labo.: 22EK057108-012 MA2212193619/P117, réf. labo.: 23EK000067-022 MA2212193619/P118, réf. labo.: 23EK000067-023 MA2212193619/P129, réf. labo.: 23EK000067-034 MA2212193619/P130, réf. labo.: 23EK000067-035 MA2212193619/P157, réf. labo.: IT072303-43874 MA2212193619/P158, réf. labo.: IT072303-43875 MA2212193619/P159, réf. labo.: IT072303-43876 MA2212193619/P160, réf. labo.: IT072303-43877 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle non bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P036 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	
		2	Sol	Oui Rez de chaussée BL2 - Mezzanine : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P031, réf. labo.: 22EK057108-007 MA2212193619/P036, réf. labo.: 22EK057108-012 MA2212193619/P117, réf. labo.: 23EK000067-022 MA2212193619/P118, réf. labo.: 23EK000067-023 MA2212193619/P129, réf. labo.: 23EK000067-034 MA2212193619/P130, réf. labo.: 23EK000067-035 MA2212193619/P157, réf. labo.: IT072303-43874 MA2212193619/P158, réf. labo.: IT072303-43875 MA2212193619/P159, réf. labo.: IT072303-43876 MA2212193619/P160, réf. labo.: IT072303-43877 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle non bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire <u>Quantité estimée:</u> 270 m2	<u>Analyse:</u> P129 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) Présence d'amiante	

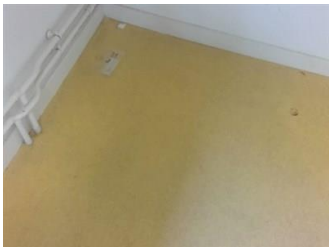3	Sol	Oui Rez de chaussée BL2 - Mezzanine : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P031, réf. labo.: 22EK057108-007 MA2212193619/P036, réf. labo.: 22EK057108-012 MA2212193619/P117, réf. labo.: 23EK000067-022 MA2212193619/P118, réf. labo.: 23EK000067-023 MA2212193619/P129, réf. labo.: 23EK000067-034 MA2212193619/P130, réf. labo.: 23EK000067-035 MA2212193619/P157, réf. labo.: IT072303-43874 MA2212193619/P158, réf. labo.: IT072303-43875 MA2212193619/P159, réf. labo.: IT072303-43876 MA2212193619/P160, réf. labo.: IT072303-43877 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle non bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P130 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Présence d'amiante	
4	Sol	Oui 1er étage BL2 - Mezzanine : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P031, réf. labo.: 22EK057108-007 MA2212193619/P036, réf. labo.: 22EK057108-012 MA2212193619/P117, réf. labo.: 23EK000067-022 MA2212193619/P118, réf. labo.: 23EK000067-023 MA2212193619/P129, réf. labo.: 23EK000067-034 MA2212193619/P130, réf. labo.: 23EK000067-035 MA2212193619/P157, réf. labo.: IT072303-43874 MA2212193619/P158, réf. labo.: IT072303-43875 MA2212193619/P159, réf. labo.: IT072303-43876 MA2212193619/P160, réf. labo.: IT072303-43877 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle non bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P031 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces Absence d'amiante	

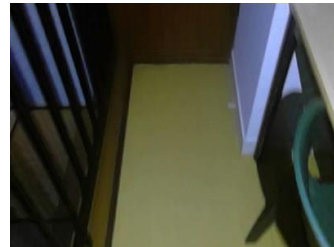
5	Sol	Oui 1er étage BL2 - Mezzanine : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P031, réf. labo.: 22EK057108-007 MA2212193619/P036, réf. labo.: 22EK057108-012 MA2212193619/P117, réf. labo.: 23EK000067-022 MA2212193619/P118, réf. labo.: 23EK000067-023 MA2212193619/P129, réf. labo.: 23EK000067-034 MA2212193619/P130, réf. labo.: 23EK000067-035 MA2212193619/P157, réf. labo.: IT072303-43874 MA2212193619/P158, réf. labo.: IT072303-43875 MA2212193619/P159, réf. labo.: IT072303-43876 MA2212193619/P160, réf. labo.: IT072303-43877 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle non bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P117 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (gris) Absence d'amiante	
6	Sol	Oui 1er étage BL2 - Mezzanine : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P031, réf. labo.: 22EK057108-007 MA2212193619/P036, réf. labo.: 22EK057108-012 MA2212193619/P117, réf. labo.: 23EK000067-022 MA2212193619/P118, réf. labo.: 23EK000067-023 MA2212193619/P129, réf. labo.: 23EK000067-034 MA2212193619/P130, réf. labo.: 23EK000067-035 MA2212193619/P157, réf. labo.: IT072303-43874 MA2212193619/P158, réf. labo.: IT072303-43875 MA2212193619/P159, réf. labo.: IT072303-43876 MA2212193619/P160, réf. labo.: IT072303-43877 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle non bitumineuse <u>Quantité estimée:</u> 290 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P118 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair) Présence d'amiante	

7	Sol	Oui 1er étage BL2 - Mezzanine : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P031, réf. labo.: 22EK057108-007 MA2212193619/P036, réf. labo.: 22EK057108-012 MA2212193619/P117, réf. labo.: 23EK000067-022 MA2212193619/P118, réf. labo.: 23EK000067-023 MA2212193619/P129, réf. labo.: 23EK000067-034 MA2212193619/P130, réf. labo.: 23EK000067-035 MA2212193619/P157, réf. labo.: IT072303-43874 MA2212193619/P158, réf. labo.: IT072303-43875 MA2212193619/P159, réf. labo.: IT072303-43876 MA2212193619/P160, réf. labo.: IT072303-43877 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle non bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P157 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Revêtement souple jaune Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose Absence d'amiante - Phase 3 Colle bitumineuse noire Présence d'amiante - Phase 4 Ragréage gris Absence d'amiante	
8	Sol	Oui 1er étage BL2 - Mezzanine : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P031, réf. labo.: 22EK057108-007 MA2212193619/P036, réf. labo.: 22EK057108-012 MA2212193619/P117, réf. labo.: 23EK000067-022 MA2212193619/P118, réf. labo.: 23EK000067-023 MA2212193619/P129, réf. labo.: 23EK000067-034 MA2212193619/P130, réf. labo.: 23EK000067-035 MA2212193619/P157, réf. labo.: IT072303-43874 MA2212193619/P158, réf. labo.: IT072303-43875 MA2212193619/P159, réf. labo.: IT072303-43876 MA2212193619/P160, réf. labo.: IT072303-43877 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle non bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P158 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Revêtement souple jaune Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose Absence d'amiante - Phase 3 Colle bitumineuse noire Présence d'amiante - Phase 4 Ragréage gris Absence d'amiante	

		9	Sol	Oui 1er étage BL2 - Mezzanine : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P031, réf. labo.: 22EK057108-007 MA2212193619/P036, réf. labo.: 22EK057108-012 MA2212193619/P117, réf. labo.: 23EK000067-022 MA2212193619/P118, réf. labo.: 23EK000067-023 MA2212193619/P129, réf. labo.: 23EK000067-034 MA2212193619/P130, réf. labo.: 23EK000067-035 MA2212193619/P157, réf. labo.: IT072303-43874 MA2212193619/P158, réf. labo.: IT072303-43875 MA2212193619/P159, réf. labo.: IT072303-43876 MA2212193619/P160, réf. labo.: IT072303-43877 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle non bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P159 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Revêtement souple jaune - Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage rose - Absence d'amiante - Phase 3 Couche blanche non séparable + matériau gris - Absence d'amiante	
Salle de travaille 211		10	Sol	Oui 1er étage BL2 - Mezzanine : Cache métallique du joint de dilatation	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P031, réf. labo.: 22EK057108-007 MA2212193619/P036, réf. labo.: 22EK057108-012 MA2212193619/P117, réf. labo.: 23EK000067-022 MA2212193619/P118, réf. labo.: 23EK000067-023 MA2212193619/P129, réf. labo.: 23EK000067-034 MA2212193619/P130, réf. labo.: 23EK000067-035 MA2212193619/P157, réf. labo.: IT072303-43874 MA2212193619/P158, réf. labo.: IT072303-43875 MA2212193619/P159, réf. labo.: IT072303-43876 MA2212193619/P160, réf. labo.: IT072303-43877 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle non bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P161 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau mou noir : Absence d'amiante	


ZPSO026 : Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage

Niveau : Rez de chaussée BL2

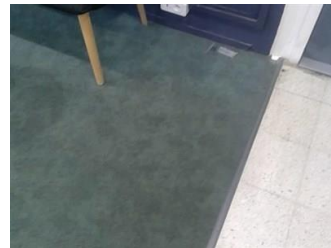Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Espace actualité		1	Sol	Oui Rez de chaussée BL2 - Espace actualité : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Réf. échantillon:</u> MA2212193619/P032 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK057108-008 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle non bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P032 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau souple fibreux de type moquette (vert) ; matériau de type mousse (gris) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type mousse (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (beige) en traces Absence d'amiante	


ZPSO027 : Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage

Niveau : Rez de chaussée BL2

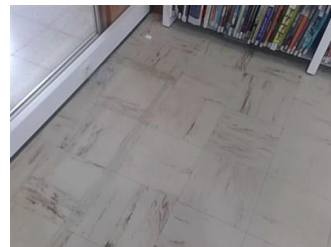Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Salle de consultation 109		1	Sol	Oui Rez de chaussée BL2 - Salle de consultation 109 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO027 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P033, réf. labo.: 22EK057108-009 MA2212193619/P035, réf. labo.: 22EK057108-011 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle bitumineuse <u>Quantité estimée:</u> 430 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P033 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) Présence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Présence d'amiante	
Salle de consultation 105		2	Sol	Oui Rez de chaussée BL2 - Salle de consultation 105 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO027 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P033, réf. labo.: 22EK057108-009 MA2212193619/P035, réf. labo.: 22EK057108-011 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle bitumineuse <u>Quantité estimée:</u> 280 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P035 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) Présence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Présence d'amiante	


ZPSO028 : Moquette + Colle non bitumineuse

Niveau : Rez de chaussée BL2

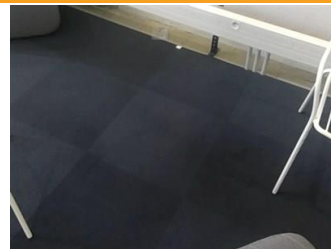Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Salle de consultation 109		1	Sol	Oui Rez de chaussée BL2 - Salle de consultation 109 : Sol	Identifiant: ZPSO028 Réf. échantillon: MA2212193619/P034 Réf. laboratoire: 22EK057108-010 Description: Moquette + Colle non bitumineuse Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle non bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P034 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau souple fibreux de type moquette (de différentes couleurs) ; matériau de type mousse (gris) ; matériau souple (fibreux) (gris) Absence d'amiante	


ZPSO029 : Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage

Niveau : Rez de chaussée BL2

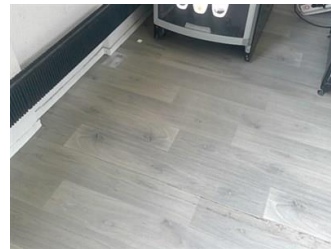Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cafétéria		1	Sol	Oui Rez de chaussée BL1 - Cafétéria : Sol	Identifiant: ZPSO029 Réf. échantillon: MA2212193619/P037 Réf. laboratoire: 22EK057108-013 Description: Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle non bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P037 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (beige) en traces Absence d'amiante	

ZPSO030 : Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage

Niveau : Rez de chaussée BL1

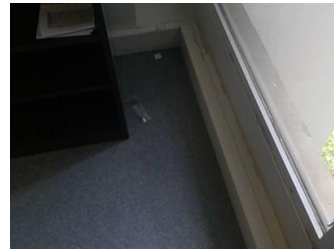Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Bureau 102		1	Sol	Oui Rez de chaussée BL1 - Bureau 102 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P038, réf. labo.: 22EK057108-014 MA2212193619/P039, réf. labo.: 22EK057108-015 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle non bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P038 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	
Circulation		2	Sol	Oui Rez de chaussée BL1 - Circulation : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P038, réf. labo.: 22EK057108-014 MA2212193619/P039, réf. labo.: 22EK057108-015 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle non bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P039 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	

ZPSO031 : Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage

Niveau : Rez de chaussée BL1


Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Salle de consultation 103		1	Sol	Oui Rez de chaussée BL1 - Salle de consultation 103 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P040, réf. labo.: 22EK057108-016 MA2212193619/P041, réf. labo.: 22EK057108-017 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle bitumineuse <u>Quantité estimée:</u> 1475 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P040 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (orange) Présence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Présence d'amiante	
		2	Sol	Oui Rez de chaussée BL1 - Salle de consultation 103 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P040, réf. labo.: 22EK057108-016 MA2212193619/P041, réf. labo.: 22EK057108-017 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P041 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (orange) Présence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Présence d'amiante	
Bureau 104		3	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P040, P041	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P040, réf. labo.: 22EK057108-016 MA2212193619/P041, réf. labo.: 22EK057108-017 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle bitumineuse <u>Quantité estimée:</u> 37 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P040, P041	Idem photo : P040; P041

Bureau 105		4	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P040, P041	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P040, réf. labo.: 22EK057108-016 MA2212193619/P041, réf. labo.: 22EK057108-017 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle bitumineuse <u>Quantité estimée:</u> 24 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P040, P041	Idem photo : P040; P041
Bureau 106		5	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P040, P041	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P040, réf. labo.: 22EK057108-016 MA2212193619/P041, réf. labo.: 22EK057108-017 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle bitumineuse <u>Quantité estimée:</u> 6 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P040, P041	Idem photo : P040; P041
Bureau 107		6	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P040, P041	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P040, réf. labo.: 22EK057108-016 MA2212193619/P041, réf. labo.: 22EK057108-017 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle bitumineuse <u>Quantité estimée:</u> 5 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P040, P041	Idem photo : P040; P041
Bureau 108		7	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P040, P041	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P040, réf. labo.: 22EK057108-016 MA2212193619/P041, réf. labo.: 22EK057108-017 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle bitumineuse <u>Quantité estimée:</u> 7 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P040, P041	Idem photo : P040; P041

Bureau 109		8	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P040, P041	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P040, réf. labo.: 22EK057108-016 MA2212193619/P041, réf. labo.: 22EK057108-017 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle bitumineuse <u>Quantité estimée:</u> 7 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P040, P041	Idem photo : P040; P041
Bureau 110		9	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P040, P041	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P040, réf. labo.: 22EK057108-016 MA2212193619/P041, réf. labo.: 22EK057108-017 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle bitumineuse <u>Quantité estimée:</u> 6 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P040, P041	Idem photo : P040; P041



ZPSO032 : Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage

Niveau : Rez de chaussée BL1

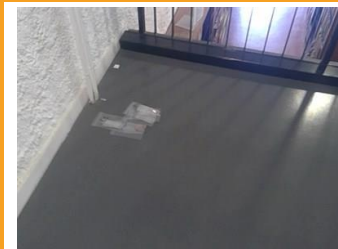Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Mezzanine		1	Sol	Oui Rez de chaussée BL1 - Mezzanine : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO032 <u>Réf. échantillon:</u> MA2212193619/P042 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK057108-018 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle non bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P042 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	

ZPSO033 : Carrelage + colle de carrelage + ragréage

Niveau : 1er étage BL1

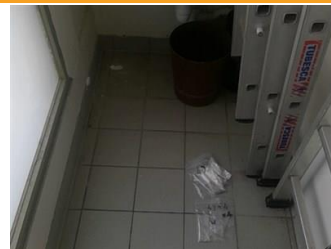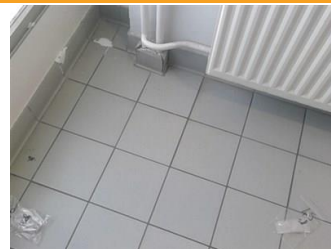Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Sanitaire 1		1	Sol	Oui 1er étage BL1 - Sanitaire 1 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO033 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P043, réf. labo.: 22EK057108-019 MA2212193619/P045, réf. labo.: 22EK057108-021 <u>Description:</u> Carrelage + colle de carrelage + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle non bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P043 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) : Absence d'amiante	
Sanitaire 2		2	Sol	Oui 1er étage BL1 - Sanitaire 2 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO033 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P043, réf. labo.: 22EK057108-019 MA2212193619/P045, réf. labo.: 22EK057108-021 <u>Description:</u> Carrelage + colle de carrelage + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle non bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P045 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) : Absence d'amiante	

ZPSO035 : Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage

Niveau : 1er étage BL1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Salle de consultation 209		1	Sol	Oui 1er étage BL1 - Salle de consultation 209 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P048, réf. labo.: 22EK057108-024 MA2212193619/P049, réf. labo.: 22EK057108-025 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle bitumineuse <u>Quantité estimée:</u> 1475 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P048 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu) : Présence d'amiante	
		2	Sol	Oui 1er étage BL1 - Salle de consultation 209 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P048, réf. labo.: 22EK057108-024 MA2212193619/P049, réf. labo.: 22EK057108-025 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P049 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu) Présence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Présence d'amiante	
Bureau 210		3	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P048, P049	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P048, réf. labo.: 22EK057108-024 MA2212193619/P049, réf. labo.: 22EK057108-025 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle bitumineuse <u>Quantité estimée:</u> 17 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P048, P049	Idem photo : P048; P049

Bureau 211		4	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P048, P049	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P048, réf. labo.: 22EK057108-024 MA2212193619/P049, réf. labo.: 22EK057108-025 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle bitumineuse <u>Quantité estimée:</u> 19 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P048, P049	Idem photo : P048; P049
Bureau 212		5	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P048, P049	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P048, réf. labo.: 22EK057108-024 MA2212193619/P049, réf. labo.: 22EK057108-025 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle bitumineuse <u>Quantité estimée:</u> 24 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P048, P049	Idem photo : P048; P049
Bureau 213		6	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P048, P049	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P048, réf. labo.: 22EK057108-024 MA2212193619/P049, réf. labo.: 22EK057108-025 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle bitumineuse <u>Quantité estimée:</u> 5 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P048, P049	Idem photo : P048; P049
Bureau 214		7	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P048, P049	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P048, réf. labo.: 22EK057108-024 MA2212193619/P049, réf. labo.: 22EK057108-025 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle bitumineuse <u>Quantité estimée:</u> 6 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P048, P049	Idem photo : P048; P049

Bureau 215		8	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P048, P049	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P048, réf. labo.: 22EK057108-024 MA2212193619/P049, réf. labo.: 22EK057108-025 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle bitumineuse <u>Quantité estimée:</u> 7 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P048, P049	Idem photo : P048; P049
Bureau 216		9	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P048, P049	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P048, réf. labo.: 22EK057108-024 MA2212193619/P049, réf. labo.: 22EK057108-025 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle bitumineuse <u>Quantité estimée:</u> 6 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P048, P049	Idem photo : P048; P049
Bureau 217		10	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P048, P049	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P048, réf. labo.: 22EK057108-024 MA2212193619/P049, réf. labo.: 22EK057108-025 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle bitumineuse <u>Quantité estimée:</u> 5 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P048, P049	Idem photo : P048; P049

ZPSO036 : Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage

Niveau : 1er étage BL1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Mezzanine		1	Sol	Oui 1er étage BL1 - Mezzanine : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Réf. échantillon:</u> MA2212193619/P050 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK057108-026 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle bitumineuse <u>Quantité estimée:</u> 390 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P050 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Présence d'amiante	

ZPSO053 : Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage

Niveau : 1er étage BL1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Bureau 206		1	Sol	Oui 1er étage BL1 - Bureau 206 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Réf. échantillon:</u> MA2212193619/P073 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK057108-049 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle non bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P073 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type dalle de sol (bleu) (foncé) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	


ZPSO054 : Moquette + Colle non bitumineuse + dalle de sol + Ragréage

Niveau : 1er étage BL1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Bureau 204		1	Sol	Oui 1er étage BL1 - Bureau 204 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P074, réf. labo.: 22EK057108-050 MA2212193619/P075, réf. labo.: 22EK057108-051 <u>Description:</u> Moquette + Colle non bitumineuse + dalle de sol + Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Moquette <u>Quantité estimée:</u> 16 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P075 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type colle (jaune) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu) Présence d'amiante	
Bureau 205		2	Sol	Oui 1er étage BL1 - Bureau 205 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P074, réf. labo.: 22EK057108-050 MA2212193619/P075, réf. labo.: 22EK057108-051 <u>Description:</u> Moquette + Colle non bitumineuse + dalle de sol + Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Moquette <u>Quantité estimée:</u> 26 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P074 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau souple fibreux de type moquette (rouge) ; matériau de type colle (jaune) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu) Présence d'amiante - Phase 4 Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Présence d'amiante	



ZPSO055 : Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage

Niveau : Rez de jardin BL1

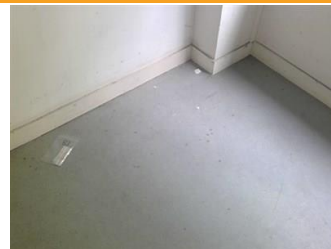Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Dégagement 1		1	Sol	Oui Rez de jardin BL1 - Dégagement 1 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO055 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P077, réf. labo.: 22EK057108-053 MA2212193619/P083, réf. labo.: 22EK057108-058 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle non bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P077 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	
SAS		2	Sol	Oui Rez de jardin BL1 - SAS : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO055 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P077, réf. labo.: 22EK057108-053 MA2212193619/P083, réf. labo.: 22EK057108-058 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle non bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P083 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	

ZPSO056 : Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage


Niveau : Rez de jardin BL2

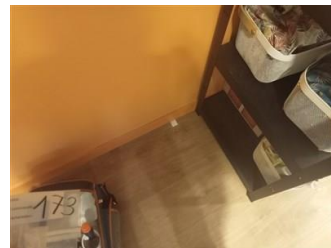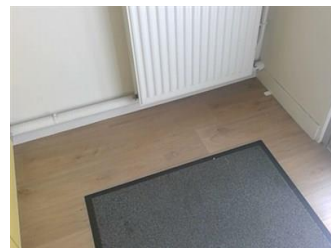Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Salle détente 8		1	Sol	Oui Rez de jardin BL1 - Salle détente 8 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO056 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P079, réf. labo.: 22EK057108-054 MA2212193619/P080, réf. labo.: 22EK057108-055 MA2212193619/P172, réf. labo.: IT072303-43889 MA2212193619/P173, réf. labo.: IT072303-43890 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle non bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P080 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (marron) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	
		2	Sol	Oui Rez de jardin BL2 - Salle détente 8 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO056 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P079, réf. labo.: 22EK057108-054 MA2212193619/P080, réf. labo.: 22EK057108-055 MA2212193619/P172, réf. labo.: IT072303-43889 MA2212193619/P173, réf. labo.: IT072303-43890 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle non bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P173 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Revêtement souple marron Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune + ragréage gris Absence d'amiante - Phase 3 Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + peinture non séparable + ragréage gris non séparable + couche blanche non séparable Absence d'amiante	
Salle détente 9		3	Sol	Oui Rez de jardin BL1 - Salle détente 9 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO056 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P079, réf. labo.: 22EK057108-054 MA2212193619/P080, réf. labo.: 22EK057108-055 MA2212193619/P172, réf. labo.: IT072303-43889 MA2212193619/P173, réf. labo.: IT072303-43890 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle non bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P079 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (marron) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (rose) Absence d'amiante	

		4	Sol	Oui Rez de jardin BL2 - Salle détente 9 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO056 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P079, réf. labo.: 22EK057108-054 MA2212193619/P080, réf. labo.: 22EK057108-055 MA2212193619/P172, réf. labo.: IT072303-43889 MA2212193619/P173, réf. labo.: IT072303-43890 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle non bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P172 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Revêtement souple marron Absence d'amiante - Phase 2 Ragréage rose + peintures multiples non séparable Absence d'amiante - Phase 3 Matériau compact gris hétérogène Absence d'amiante - Phase 4 Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable Absence d'amiante	
--	--	---	-----	--	---	--	---


ZPSO057 : Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage

Niveau : Rez de jardin BL2

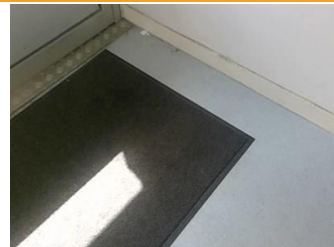Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Dégagement 7		1	Sol	Oui Rez de jardin BL1 - Dégagement 7 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO057 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P081, réf. labo.: 22EK057108-056 MA2212193619/P082, réf. labo.: 22EK057108-057 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle non bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P081 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (blanc) Absence d'amiante	
Circulation Patio		2	Sol	Oui Rez de jardin BL1 - Circulation Patio : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO057 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P081, réf. labo.: 22EK057108-056 MA2212193619/P082, réf. labo.: 22EK057108-057 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle non bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P082 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	

ZPSO060 : Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage

Niveau : 1er étage BL2

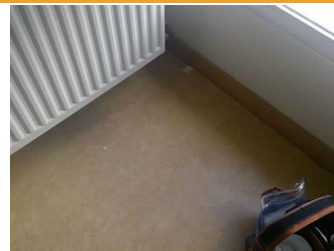Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Bureau 201		1	Sol	Oui 1er étage BL2 - Bureau 201 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO060 <u>Réf. échantillon:</u> MA2212193619/P088 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK057108-063 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle non bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P088 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau semi-dur de type dalle de sol (fibreuse) (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (fibreuse) (gris) Absence d'amiante	

ZPSO061 : Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage

Niveau : Rez de jardin BL1, Rez de jardin

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Bureau 5		1	Sol	Oui Rez de jardin BL1 - Bureau 5 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO061 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P090, réf. labo.: 22EK082026-001 MA2212193619/P111, réf. labo.: 23EK000067-016 MA2212193619/P112, réf. labo.: 23EK000067-017 MA2212193619/P113, réf. labo.: 23EK000067-018 MA2212193619/P114, réf. labo.: 23EK000067-019 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Dalle de sol <u>Quantité estimée:</u> 27m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P111 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Présence d'amiante	
Bureau 6		2	Sol	Oui Rez de jardin BL1 - Bureau 6 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO061 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P090, réf. labo.: 22EK082026-001 MA2212193619/P111, réf. labo.: 23EK000067-016 MA2212193619/P112, réf. labo.: 23EK000067-017 MA2212193619/P113, réf. labo.: 23EK000067-018 MA2212193619/P114, réf. labo.: 23EK000067-019 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Dalle de sol <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire <u>Quantité estimée:</u> 27m2	<u>Analyse:</u> P112 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) + (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (gris) Présence d'amiante	
Bureau 7		3	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P090, P091, P111, P112, P113, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO061 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P090, réf. labo.: 22EK082026-001 MA2212193619/P111, réf. labo.: 23EK000067-016 MA2212193619/P112, réf. labo.: 23EK000067-017 MA2212193619/P113, réf. labo.: 23EK000067-018 MA2212193619/P114, réf. labo.: 23EK000067-019 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Dalle de sol <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire <u>Quantité estimée:</u> 27m2	<u>Analyse:</u> P090, P111, P112, P113, P114	Idem photo : P111; P112; P091; P090; P114; P113

Bureau 8		4	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P090, P091, P111, P112, P113, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO061 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P090, réf. labo.: 22EK082026-001 MA2212193619/P111, réf. labo.: 23EK000067-016 MA2212193619/P112, réf. labo.: 23EK000067-017 MA2212193619/P113, réf. labo.: 23EK000067-018 MA2212193619/P114, réf. labo.: 23EK000067-019 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Dalle de sol <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire <u>Quantité estimée:</u> 27m2	<u>Analyse:</u> P090, P111, P112, P113, P114	Idem photo : P111; P112; P091; P090; P114; P113
Bureau 9		5	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P090, P091, P111, P112, P113, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO061 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P090, réf. labo.: 22EK082026-001 MA2212193619/P111, réf. labo.: 23EK000067-016 MA2212193619/P112, réf. labo.: 23EK000067-017 MA2212193619/P113, réf. labo.: 23EK000067-018 MA2212193619/P114, réf. labo.: 23EK000067-019 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Dalle de sol <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire <u>Quantité estimée:</u> 27m2	<u>Analyse:</u> P090, P111, P112, P113, P114	Idem photo : P111; P112; P091; P090; P114; P113
Bureau 10		6	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P090, P091, P111, P112, P113, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO061 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P090, réf. labo.: 22EK082026-001 MA2212193619/P111, réf. labo.: 23EK000067-016 MA2212193619/P112, réf. labo.: 23EK000067-017 MA2212193619/P113, réf. labo.: 23EK000067-018 MA2212193619/P114, réf. labo.: 23EK000067-019 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Dalle de sol <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire <u>Quantité estimée:</u> 27m2	<u>Analyse:</u> P090, P111, P112, P113, P114	Idem photo : P111; P112; P091; P090; P114; P113

Bureau 11		7	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P090, P091, P111, P112, P113, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO061 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P090, réf. labo.: 22EK082026-001 MA2212193619/P111, réf. labo.: 23EK000067-016 MA2212193619/P112, réf. labo.: 23EK000067-017 MA2212193619/P113, réf. labo.: 23EK000067-018 MA2212193619/P114, réf. labo.: 23EK000067-019 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Dalle de sol <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire <u>Quantité estimée:</u> 27m2	<u>Analyse:</u> P090, P111, P112, P113, P114	Idem photo : P111; P112; P091; P090; P114; P113
Bureau 12		8	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P090, P091, P111, P112, P113, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO061 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P090, réf. labo.: 22EK082026-001 MA2212193619/P111, réf. labo.: 23EK000067-016 MA2212193619/P112, réf. labo.: 23EK000067-017 MA2212193619/P113, réf. labo.: 23EK000067-018 MA2212193619/P114, réf. labo.: 23EK000067-019 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Dalle de sol <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire <u>Quantité estimée:</u> 27m2	<u>Analyse:</u> P090, P111, P112, P113, P114	Idem photo : P111; P112; P091; P090; P114; P113
Bureau 13		9	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P090, P091, P111, P112, P113, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO061 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P090, réf. labo.: 22EK082026-001 MA2212193619/P111, réf. labo.: 23EK000067-016 MA2212193619/P112, réf. labo.: 23EK000067-017 MA2212193619/P113, réf. labo.: 23EK000067-018 MA2212193619/P114, réf. labo.: 23EK000067-019 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Dalle de sol <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire <u>Quantité estimée:</u> 27m2	<u>Analyse:</u> P090, P111, P112, P113, P114	Idem photo : P111; P112; P091; P090; P114; P113

Bureau 14		10	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P090, P091, P111, P112, P113, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO061 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P090, réf. labo.: 22EK082026-001 MA2212193619/P111, réf. labo.: 23EK000067-016 MA2212193619/P112, réf. labo.: 23EK000067-017 MA2212193619/P113, réf. labo.: 23EK000067-018 MA2212193619/P114, réf. labo.: 23EK000067-019 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Dalle de sol <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire <u>Quantité estimée:</u> 27m2	<u>Analyse:</u> P090, P111, P112, P113, P114	Idem photo : P111; P112; P091; P090; P114; P113
Bureau 15		11	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P090, P091, P111, P112, P113, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO061 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P090, réf. labo.: 22EK082026-001 MA2212193619/P111, réf. labo.: 23EK000067-016 MA2212193619/P112, réf. labo.: 23EK000067-017 MA2212193619/P113, réf. labo.: 23EK000067-018 MA2212193619/P114, réf. labo.: 23EK000067-019 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Dalle de sol <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire <u>Quantité estimée:</u> 27m2	<u>Analyse:</u> P090, P111, P112, P113, P114	Idem photo : P111; P112; P091; P090; P114; P113
Bureau 16		12	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P090, P091, P111, P112, P113, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO061 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P090, réf. labo.: 22EK082026-001 MA2212193619/P111, réf. labo.: 23EK000067-016 MA2212193619/P112, réf. labo.: 23EK000067-017 MA2212193619/P113, réf. labo.: 23EK000067-018 MA2212193619/P114, réf. labo.: 23EK000067-019 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Dalle de sol <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire <u>Quantité estimée:</u> 27m2	<u>Analyse:</u> P090, P111, P112, P113, P114	Idem photo : P111; P112; P091; P090; P114; P113

Bureau 17		13	Sol	Oui Rez de jardin BL1 - Bureau 17 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO061 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P090, réf. labo.: 22EK082026-001 MA2212193619/P111, réf. labo.: 23EK000067-016 MA2212193619/P112, réf. labo.: 23EK000067-017 MA2212193619/P113, réf. labo.: 23EK000067-018 MA2212193619/P114, réf. labo.: 23EK000067-019 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Dalle de sol <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire <u>Quantité estimée:</u> 27m2	<u>Analyse:</u> P091 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Présence d'amiante	
Bureau 18		14	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P090, P091, P111, P112, P113, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO061 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P090, réf. labo.: 22EK082026-001 MA2212193619/P111, réf. labo.: 23EK000067-016 MA2212193619/P112, réf. labo.: 23EK000067-017 MA2212193619/P113, réf. labo.: 23EK000067-018 MA2212193619/P114, réf. labo.: 23EK000067-019 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Dalle de sol <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire <u>Quantité estimée:</u> 27m2	<u>Analyse:</u> P090, P111, P112, P113, P114	Idem photo : P111; P112; P091; P090; P114; P113
Bureau 19		15	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P090, P091, P111, P112, P113, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO061 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P090, réf. labo.: 22EK082026-001 MA2212193619/P111, réf. labo.: 23EK000067-016 MA2212193619/P112, réf. labo.: 23EK000067-017 MA2212193619/P113, réf. labo.: 23EK000067-018 MA2212193619/P114, réf. labo.: 23EK000067-019 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Dalle de sol <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire <u>Quantité estimée:</u> 27m2	<u>Analyse:</u> P090, P111, P112, P113, P114	Idem photo : P111; P112; P091; P090; P114; P113

Dégagement 1		16	Sol	Oui Rez de jardin BL1 - Dégagement 1 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO061 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P090, réf. labo.: 22EK082026-001 MA2212193619/P111, réf. labo.: 23EK000067-016 MA2212193619/P112, réf. labo.: 23EK000067-017 MA2212193619/P113, réf. labo.: 23EK000067-018 MA2212193619/P114, réf. labo.: 23EK000067-019 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Dalle de sol <u>Quantité estimée:</u> 100 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire <u>Quantité estimée:</u> 27m2	<u>Analyse:</u> P090 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type mousse (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron) ; matériau de type colle (jaune) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Présence d'amiante	
Espace archive		17	Sol	Oui Rez de jardin BL1 - Espace archive : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO061 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P090, réf. labo.: 22EK082026-001 MA2212193619/P111, réf. labo.: 23EK000067-016 MA2212193619/P112, réf. labo.: 23EK000067-017 MA2212193619/P113, réf. labo.: 23EK000067-018 MA2212193619/P114, réf. labo.: 23EK000067-019 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Dalle de sol <u>Quantité estimée:</u> 36 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P114 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) + (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	
COBB		18	Sol	Oui Rez de jardin BL1 - COBB : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO061 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P090, réf. labo.: 22EK082026-001 MA2212193619/P111, réf. labo.: 23EK000067-016 MA2212193619/P112, réf. labo.: 23EK000067-017 MA2212193619/P113, réf. labo.: 23EK000067-018 MA2212193619/P114, réf. labo.: 23EK000067-019 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Dalle de sol <u>Quantité estimée:</u> 65 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P113 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) + (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (marron) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (fibreuse) (gris) Absence d'amiante	


BL1 - Bureau 20		19	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P090, P091, P111, P112, P113, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO061 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P090, réf. labo.: 22EK082026-001 MA2212193619/P111, réf. labo.: 23EK000067-016 MA2212193619/P112, réf. labo.: 23EK000067-017 MA2212193619/P113, réf. labo.: 23EK000067-018 MA2212193619/P114, réf. labo.: 23EK000067-019 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Dalle de sol <u>Quantité estimée:</u> 27 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P090, P111, P112, P113, P114	Idem photo : P111; P112; P091; P090; P114; P113
BL1 - Bureau 21		20	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P090, P091, P111, P112, P113, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO061 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P090, réf. labo.: 22EK082026-001 MA2212193619/P111, réf. labo.: 23EK000067-016 MA2212193619/P112, réf. labo.: 23EK000067-017 MA2212193619/P113, réf. labo.: 23EK000067-018 MA2212193619/P114, réf. labo.: 23EK000067-019 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Dalle de sol <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire <u>Quantité estimée:</u> 27m2	<u>Analyse:</u> P090, P111, P112, P113, P114	Idem photo : P111; P112; P091; P090; P114; P113
BL1 - Catalogage		21	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P090, P091, P111, P112, P113, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO061 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P090, réf. labo.: 22EK082026-001 MA2212193619/P111, réf. labo.: 23EK000067-016 MA2212193619/P112, réf. labo.: 23EK000067-017 MA2212193619/P113, réf. labo.: 23EK000067-018 MA2212193619/P114, réf. labo.: 23EK000067-019 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Dalle de sol <u>Quantité estimée:</u> 50 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P090, P111, P112, P113, P114	Idem photo : P111; P112; P091; P090; P114; P113

BL1 - Espace courriers		22	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P090, P091, P111, P112, P113, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO061 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P090, réf. labo.: 22EK082026-001 MA2212193619/P111, réf. labo.: 23EK000067-016 MA2212193619/P112, réf. labo.: 23EK000067-017 MA2212193619/P113, réf. labo.: 23EK000067-018 MA2212193619/P114, réf. labo.: 23EK000067-019 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Dalle de sol <u>Quantité estimée:</u> 50 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P090, P111, P112, P113, P114	Idem photo : P111; P112; P091; P090; P114; P113
BL1 - Espace petite reliure		23	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P090, P091, P111, P112, P113, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO061 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P090, réf. labo.: 22EK082026-001 MA2212193619/P111, réf. labo.: 23EK000067-016 MA2212193619/P112, réf. labo.: 23EK000067-017 MA2212193619/P113, réf. labo.: 23EK000067-018 MA2212193619/P114, réf. labo.: 23EK000067-019 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Dalle de sol <u>Quantité estimée:</u> 36 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P090, P111, P112, P113, P114	Idem photo : P111; P112; P091; P090; P114; P113
BL1 - Fax photocopie		24	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P090, P091, P111, P112, P113, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO061 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P090, réf. labo.: 22EK082026-001 MA2212193619/P111, réf. labo.: 23EK000067-016 MA2212193619/P112, réf. labo.: 23EK000067-017 MA2212193619/P113, réf. labo.: 23EK000067-018 MA2212193619/P114, réf. labo.: 23EK000067-019 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Dalle de sol <u>Quantité estimée:</u> 73 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P090, P111, P112, P113, P114	Idem photo : P111; P112; P091; P090; P114; P113

BL1 - Réception livraison		25	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P090, P091, P111, P112, P113, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO061 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P090, réf. labo.: 22EK082026-001 MA2212193619/P111, réf. labo.: 23EK000067-016 MA2212193619/P112, réf. labo.: 23EK000067-017 MA2212193619/P113, réf. labo.: 23EK000067-018 MA2212193619/P114, réf. labo.: 23EK000067-019 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Dalle de sol <u>Quantité estimée:</u> 252 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P090, P111, P112, P113, P114	Idem photo : P111; P112; P091; P090; P114; P113
---------------------------	--	----	-----	---	---	--	---

ZPSO063 : Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage

Niveau : Rez de jardin BL1

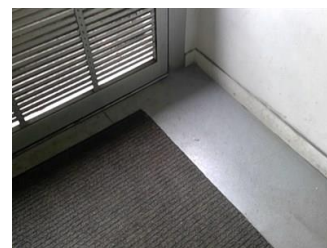Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SAS		1	Sol	Oui Rez de jardin BL1 - SAS : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO063 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P092, réf. labo.: 22EK082026-003 MA2212193619/P093, réf. labo.: 22EK082026-004 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Dalle de sol <u>Quantité estimée:</u> 15 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P093 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau semi-dur de type ragréage (marron) ; matériau de type colle (jaune) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Présence d'amiante	
Salle d'équipement 023		2	Sol	Oui Rez de jardin BL1 - Salle d'équipement 023 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO063 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P092, réf. labo.: 22EK082026-003 MA2212193619/P093, réf. labo.: 22EK082026-004 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Dalle de sol <u>Quantité estimée:</u> 64 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P092 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type mousse (blanc) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle bitumineux (noir) Présence d'amiante	

ZPSO064 : Dalle de sol + Colle non bitumineuse + ragréage

Niveau : Rez de jardin BL2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Dégagement 7		1	Sol	Oui Rez de jardin BL1 - Dégagement 7 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO064 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P094, réf. labo.: 22EK082026-005 MA2212193619/P095, réf. labo.: 22EK082026-006 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle non bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Dalle de sol <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P095 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron) Absence d'amiante	
Salle de réunion		2	Sol	Oui Rez de jardin - Salle de réunion : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO064 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P094, réf. labo.: 22EK082026-005 MA2212193619/P095, réf. labo.: 22EK082026-006 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle non bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Dalle de sol <u>Quantité estimée:</u> 64 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P094 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron) ; matériau semi-dur (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) Absence d'amiante	


ZPSO065 : Carrelage + colle de carrelage + ragréage

Niveau : Rez de jardin BL1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Escalier		1	Sol	Oui Rez de jardin BL1 - Escalier : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO065 <u>Réf. échantillon:</u> MA2212193619/P096 <u>Réf. laboratoire:</u> 23EK000067-001 <u>Description:</u> Carrelage + colle de carrelage + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P096 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment- colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) Absence d'amiante	



ZPSO066 : Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage

Niveau : Rez de jardin BL1

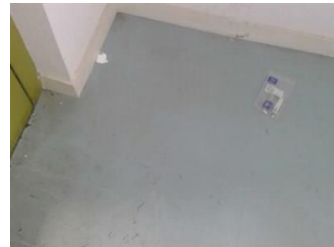Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Escalier		1	Sol	Oui Rez de jardin BL1 - Escalier : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO066 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P097, réf. labo.: 23EK000067-002 MA2212193619/P098, réf. labo.: 23EK000067-003 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle bitumineuse <u>Quantité estimée:</u> 7 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P097 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (noir) Présence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir) Présence d'amiante	
SAS Ascenseur		2	Sol	Oui Rez de jardin BL1 - SAS Ascenseur : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO066 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P097, réf. labo.: 23EK000067-002 MA2212193619/P098, réf. labo.: 23EK000067-003 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle bitumineuse <u>Quantité estimée:</u> 6 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P098 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (noir) Présence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Présence d'amiante - Phase 3 Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (blanc) Absence d'amiante	

ZPSO067 : Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage



Niveau : Rez de jardin BL2, Rez de jardin BL1

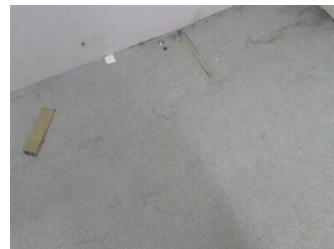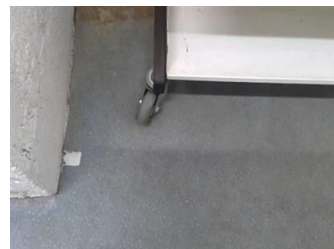Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Dégagement 6		1	Sol	Oui Rez de jardin BL1 - Cave : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO067 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P099, réf. labo.: 23EK000067-004 MA2212193619/P101, réf. labo.: 23EK000067-006 MA2212193619/P106, réf. labo.: 23EK000067-011 MA2212193619/P107, réf. labo.: 23EK000067-012 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle non bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P101 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	
		2	Sol	Oui Rez de jardin BL2 - Dégagement 6 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO067 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P099, réf. labo.: 23EK000067-004 MA2212193619/P101, réf. labo.: 23EK000067-006 MA2212193619/P106, réf. labo.: 23EK000067-011 MA2212193619/P107, réf. labo.: 23EK000067-012 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle non bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P106 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Reserve ménage		3	Sol	Oui Rez de jardin BL2 - Dégagement 7 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO067 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P099, réf. labo.: 23EK000067-004 MA2212193619/P101, réf. labo.: 23EK000067-006 MA2212193619/P106, réf. labo.: 23EK000067-011 MA2212193619/P107, réf. labo.: 23EK000067-012 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle non bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P107 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	

SAS Ascenseur		4	Sol	Oui Rez de jardin BL1 - SAS Ascenseur : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO067 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P099, réf. labo.: 23EK000067-004 MA2212193619/P101, réf. labo.: 23EK000067-006 MA2212193619/P106, réf. labo.: 23EK000067-011 MA2212193619/P107, réf. labo.: 23EK000067-012 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle non bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P099 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (gris) Absence d'amiante	
---------------	--	---	-----	---	---	--	---

ZPSO068 : Dalle de sol + Colle non bitumineuse + ragréage


Niveau : Rez de jardin BL2, Rez de jardin BL1

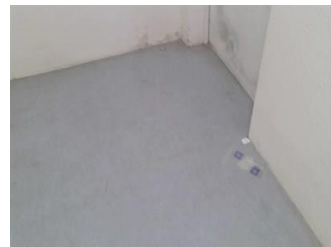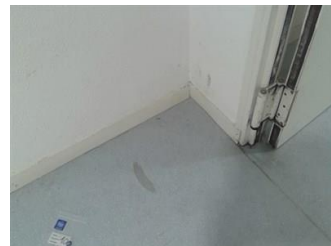Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
DGT Escalier		1	Sol	Oui Rez de jardin BL2 - DGT Escalier : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO068 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P100, réf. labo.: 23EK000067-005 MA2212193619/P105, réf. labo.: 23EK000067-010 MA2212193619/P165, réf. labo.: IT072303-43882 MA2212193619/P166, réf. labo.: IT072303-43883 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle non bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Dalle de sol <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P105 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) Absence d'amiante	
Dégagement 3		2	Sol	Oui Rez de jardin BL1 - Dégagement 3 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO068 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P100, réf. labo.: 23EK000067-005 MA2212193619/P105, réf. labo.: 23EK000067-010 MA2212193619/P165, réf. labo.: IT072303-43882 MA2212193619/P166, réf. labo.: IT072303-43883 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle non bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Dalle de sol <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P100 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) ; matériau de type colle (jaune) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type mousse (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	
		3	Sol	Oui Rez de jardin BL1 - Dégagement 3 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO068 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P100, réf. labo.: 23EK000067-005 MA2212193619/P105, réf. labo.: 23EK000067-010 MA2212193619/P165, réf. labo.: IT072303-43882 MA2212193619/P166, réf. labo.: IT072303-43883 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle non bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Dalle de sol <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P166 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Revêtement souple gris Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage rose non séparable Absence d'amiante - Phase 3 Dalle dure cassante grise Absence d'amiante	

Dégagement 4		4	Sol	Oui Rez de jardin BL1 - Dégagement 4 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO068 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P100, réf. labo.: 23EK000067-005 MA2212193619/P105, réf. labo.: 23EK000067-010 MA2212193619/P165, réf. labo.: IT072303-43882 MA2212193619/P166, réf. labo.: IT072303-43883 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle non bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Dalle de sol <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P165 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Revêtement souple gris Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage rose Absence d'amiante - Phase 3 Dalle dure cassante grise Absence d'amiante	
--------------	--	---	-----	---	--	--	---


ZPSO069 : Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage

Niveau : Rez de jardin BL2

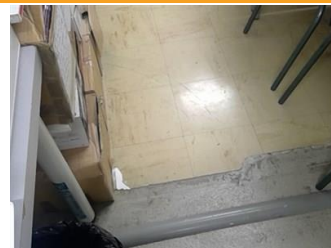Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Salle de réunion galerie		1	Sol	Oui Rez de jardin BL1 - Salle de réunion galerie : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO069 <u>Réf. échantillon:</u> MA2212193619/P102 <u>Réf. laboratoire:</u> 23EK000067-007 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Dalle de sol <u>Quantité estimée:</u> 12 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P102 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) Présence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle bitumineux (noir) Présence d'amiante	

ZPSO071 : Carrelage + colle de carrelage + ragréage

Niveau : Rez de jardin BL1, 1er étage BL2

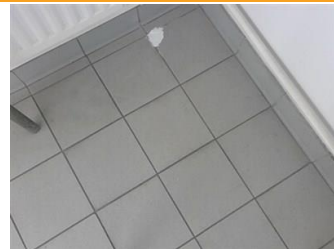Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Sanitaires		1	Sol	Oui Rez de jardin BL1 - Sanitaires : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO071 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P104, réf. labo.: 23EK000067-009 MA2212193619/P136, réf. labo.: 23EK000067-041 <u>Description:</u> Carrelage + colle de carrelage + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P104 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment- colle (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	
Sanitaire 3		2	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P104, P136	<u>Identifiant:</u> ZPSO071 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P104, réf. labo.: 23EK000067-009 MA2212193619/P136, réf. labo.: 23EK000067-041 <u>Description:</u> Carrelage + colle de carrelage + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P104, P136	Idem photo : P104; P136
Sanitaires		3	Sol	Oui 1er étage BL2 - Sanitaires : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO071 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P104, réf. labo.: 23EK000067-009 MA2212193619/P136, réf. labo.: 23EK000067-041 <u>Description:</u> Carrelage + colle de carrelage + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P136 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	

ZPSO073 : Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage


Niveau : Rez de jardin BL1


Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Bureau 1		1	Sol	Oui Rez de jardin BL1 - Bureau 1 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO073 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P109, réf. labo.: 23EK000067-014 MA2212193619/P110, réf. labo.: 23EK000067-015 MA2212193619/P170, réf. labo.: IT072303-43887 MA2212193619/P171, réf. labo.: IT072303-43888 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle non bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P109 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	
Bureau 2		2	Sol	Oui Rez de jardin BL1 - Bureau 2 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO073 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P109, réf. labo.: 23EK000067-014 MA2212193619/P110, réf. labo.: 23EK000067-015 MA2212193619/P170, réf. labo.: IT072303-43887 MA2212193619/P171, réf. labo.: IT072303-43888 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle non bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P171 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Revêtement souple gris Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + matériau beige non séparable Absence d'amiante	
Bureau 3		3	Sol	Oui Rez de jardin BL1 - Bureau 3 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO073 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P109, réf. labo.: 23EK000067-014 MA2212193619/P110, réf. labo.: 23EK000067-015 MA2212193619/P170, réf. labo.: IT072303-43887 MA2212193619/P171, réf. labo.: IT072303-43888 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle non bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P170 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Revêtement souple gris Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable Absence d'amiante - Phase 3 Ragréage rose Absence d'amiante	

Bureau 4		4	Sol	Oui Rez de jardin BL1 - Bureau 4 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO073 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P109, réf. labo.: 23EK000067-014 MA2212193619/P110, réf. labo.: 23EK000067-015 MA2212193619/P170, réf. labo.: IT072303-43887 MA2212193619/P171, réf. labo.: IT072303-43888 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle non bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P110 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) Absence d'amiante	
----------	--	---	-----	--	---	--	---

ZPSO074 : Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage

Niveau : 1er étage BL2

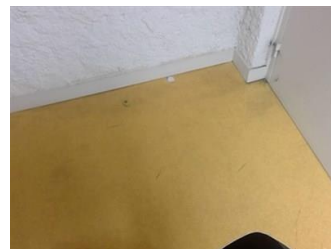Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Salle de travail 209		1	Sol	Oui 1er étage BL2 - Salle de travail 209 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO074 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P115, réf. labo.: 23EK000067-020 MA2212193619/P116, réf. labo.: 23EK000067-021 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle non bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P115 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	
Salle de travail 210		2	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P115, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO074 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P115, réf. labo.: 23EK000067-020 MA2212193619/P116, réf. labo.: 23EK000067-021 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle non bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P115, P116	Idem photo : P115; P116
Salle de travail 211		3	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P115, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO074 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P115, réf. labo.: 23EK000067-020 MA2212193619/P116, réf. labo.: 23EK000067-021 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle non bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P115, P116	Idem photo : P115; P116

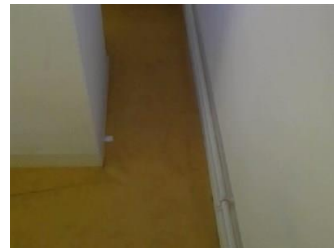Salle de travail 212		4	Sol	Oui 1er étage BL2 - Salle de travail 212 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO074 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P115, réf. labo.: 23EK000067-020 MA2212193619/P116, réf. labo.: 23EK000067-021 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle non bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P116 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	
----------------------	--	---	-----	---	---	--	---

ZPSO075 : Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage

Niveau : 1er étage BL2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Transit		1	Sol	Oui 1er étage BL2 - Transit : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO075 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P119, réf. labo.: 23EK000067-024 MA2212193619/P120, réf. labo.: 23EK000067-025 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle non bitumineuse <u>Quantité estimée:</u> 12 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P120 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	
Salle de travail 206		2	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P119, P120	<u>Identifiant:</u> ZPSO075 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P119, réf. labo.: 23EK000067-024 MA2212193619/P120, réf. labo.: 23EK000067-025 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle non bitumineuse <u>Quantité estimée:</u> 22 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P119, P120	Idem photo : P120; P119
Reprographie		3	Sol	Oui 1er étage BL2 - Reprographie : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO075 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P119, réf. labo.: 23EK000067-024 MA2212193619/P120, réf. labo.: 23EK000067-025 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle non bitumineuse <u>Quantité estimée:</u> 23 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P119 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (beige) Présence d'amiante	


ZPSO076 : Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage

Niveau : 1er étage BL2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Espace de consultation 204		1	Sol	Oui 1er étage BL2 - Espace de consultation 204 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO076 <u>Réf. échantillon:</u> MA2212193619/P121 <u>Réf. laboratoire:</u> 23EK000067-026 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Dalle de sol <u>Quantité estimée:</u> 54 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P121 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) Présence d'amiante - Phase 4 Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige) Présence d'amiante	


ZPSO077 : Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage

Niveau : 1er étage BL1

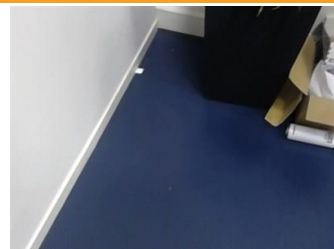Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Bureau 206		1	Sol	Oui 1er étage BL1 - Bureau 206 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO077 <u>Réf. échantillon:</u> MA2212193619/P122 <u>Réf. laboratoire:</u> 23EK000067-027 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Dalle de sol <u>Quantité estimée:</u> 42 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P122 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type dalle de sol (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir) Présence d'amiante	

ZPSO078 : Revêtement Souple + Colle bitumineuse + ragréage

Niveau : Rez de chaussée BL2

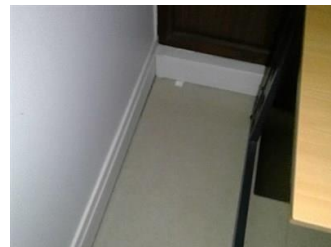Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Accueil		1	Sol	Oui Rez de chaussée BL2 - Accueil : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P123, réf. labo.: 23EK000067-028 MA2212193619/P124, réf. labo.: 23EK000067-029 MA2212193619/P125, réf. labo.: 23EK000067-030 MA2212193619/P126, réf. labo.: 23EK000067-031 MA2212193619/P127, réf. labo.: 23EK000067-032 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle bitumineuse <u>Quantité estimée:</u> 61 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P123 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) Présence d'amiante	
Consultation 108		2	Sol	Oui Rez de chaussée BL2 - Consultation 108 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P123, réf. labo.: 23EK000067-028 MA2212193619/P124, réf. labo.: 23EK000067-029 MA2212193619/P125, réf. labo.: 23EK000067-030 MA2212193619/P126, réf. labo.: 23EK000067-031 MA2212193619/P127, réf. labo.: 23EK000067-032 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle bitumineuse <u>Quantité estimée:</u> 12 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P124 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau dur de type béton (gris) Absence d'amiante	
Consultation 107		3	Sol	Oui Rez de chaussée BL2 - Consultation 107 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P123, réf. labo.: 23EK000067-028 MA2212193619/P124, réf. labo.: 23EK000067-029 MA2212193619/P125, réf. labo.: 23EK000067-030 MA2212193619/P126, réf. labo.: 23EK000067-031 MA2212193619/P127, réf. labo.: 23EK000067-032 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle bitumineuse <u>Quantité estimée:</u> 18 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P125 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (beige) en traces Présence d'amiante	

Dégagement 3		4	Sol	Oui Rez de chaussée BL2 - Dégagement 3 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P123, réf. labo.: 23EK000067-028 MA2212193619/P124, réf. labo.: 23EK000067-029 MA2212193619/P125, réf. labo.: 23EK000067-030 MA2212193619/P126, réf. labo.: 23EK000067-031 MA2212193619/P127, réf. labo.: 23EK000067-032 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle bitumineuse <u>Quantité estimée:</u> 7 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P126 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) Présence d'amiante	
Banque periodique		5	Sol	Oui Rez de chaussée BL2 - Banque periodique : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P123, réf. labo.: 23EK000067-028 MA2212193619/P124, réf. labo.: 23EK000067-029 MA2212193619/P125, réf. labo.: 23EK000067-030 MA2212193619/P126, réf. labo.: 23EK000067-031 MA2212193619/P127, réf. labo.: 23EK000067-032 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle bitumineuse <u>Quantité estimée:</u> 29 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P127 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) Présence d'amiante	


ZPSO079 : Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage

Niveau : Rez de chaussée BL2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Espace actualité		1	Sol	Oui Rez de chaussée BL2 - Espace actualité : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO079 <u>Réf. échantillon:</u> MA2212193619/P128 <u>Réf. laboratoire:</u> 23EK000067-033 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Dalle de sol <u>Quantité estimée:</u> 180 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P128 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau souple fibreux de type moquette (vert) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) Présence d'amiante - Phase 4 Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune) Présence d'amiante	

ZPSO080 : Revêtement Souple + Colle bitumineuse + ragréage

Niveau : Rez de chaussée demi niveau, Rez de chaussée BL2, 1er étage BL2

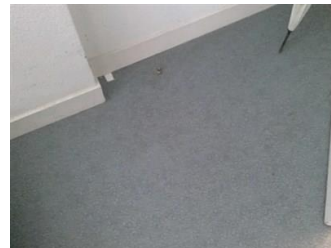Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Bureau 112		1	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P071, P131, P132, P133, P134	<u>Identifiant:</u> ZPSO080 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P131, réf. labo.: 23EK000067-036 MA2212193619/P132, réf. labo.: 23EK000067-037 MA2212193619/P133, réf. labo.: 23EK000067-038 MA2212193619/P134, réf. labo.: 23EK000067-039 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle bitumineuse <u>Quantité estimée:</u> 17 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P131, P132, P133, P134	Idem photo : P134; P133; P132; P131; P071
Bureau 113		2	Sol	Oui Rez de chaussée demi niveau - Bureau 113 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO080 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P131, réf. labo.: 23EK000067-036 MA2212193619/P132, réf. labo.: 23EK000067-037 MA2212193619/P133, réf. labo.: 23EK000067-038 MA2212193619/P134, réf. labo.: 23EK000067-039 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle bitumineuse <u>Quantité estimée:</u> 16 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P134 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Présence d'amiante	
Bureau 114		3	Sol	Oui Rez de chaussée demi niveau - Bureau 114 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO080 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P131, réf. labo.: 23EK000067-036 MA2212193619/P132, réf. labo.: 23EK000067-037 MA2212193619/P133, réf. labo.: 23EK000067-038 MA2212193619/P134, réf. labo.: 23EK000067-039 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle bitumineuse <u>Quantité estimée:</u> 15 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P133 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Présence d'amiante	

Bureau 100		4	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P071, P131, P132, P133, P134	<u>Identifiant:</u> ZPSO080 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P131, réf. labo.: 23EK000067-036 MA2212193619/P132, réf. labo.: 23EK000067-037 MA2212193619/P133, réf. labo.: 23EK000067-038 MA2212193619/P134, réf. labo.: 23EK000067-039 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle bitumineuse <u>Quantité estimée:</u> 45 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P131, P132, P133, P134	Idem photo : P134; P133; P132; P131; P071
Bureau 101		5	Sol	Oui Rez de chaussée BL2 - Bureau 101 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO080 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P131, réf. labo.: 23EK000067-036 MA2212193619/P132, réf. labo.: 23EK000067-037 MA2212193619/P133, réf. labo.: 23EK000067-038 MA2212193619/P134, réf. labo.: 23EK000067-039 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle bitumineuse <u>Quantité estimée:</u> 16 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P132 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron) Présence d'amiante - Phase 3 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	
Bureau 102		6	Sol	Oui Rez de chaussée BL2 - Bureau 102 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO080 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P131, réf. labo.: 23EK000067-036 MA2212193619/P132, réf. labo.: 23EK000067-037 MA2212193619/P133, réf. labo.: 23EK000067-038 MA2212193619/P134, réf. labo.: 23EK000067-039 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle bitumineuse <u>Quantité estimée:</u> 15 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P131 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) Absence d'amiante	

Bureau 200		7	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P071, P131, P132, P133, P134	<u>Identifiant:</u> ZPSO080 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P131, réf. labo.: 23EK000067-036 MA2212193619/P132, réf. labo.: 23EK000067-037 MA2212193619/P133, réf. labo.: 23EK000067-038 MA2212193619/P134, réf. labo.: 23EK000067-039 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle bitumineuse <u>Quantité estimée:</u> 20 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P131, P132, P133, P134	Idem photo : P134; P133; P132; P131; P071
Bureau 202		8	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P071, P131, P132, P133, P134	<u>Identifiant:</u> ZPSO080 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P131, réf. labo.: 23EK000067-036 MA2212193619/P132, réf. labo.: 23EK000067-037 MA2212193619/P133, réf. labo.: 23EK000067-038 MA2212193619/P134, réf. labo.: 23EK000067-039 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle bitumineuse <u>Quantité estimée:</u> 13 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P131, P132, P133, P134	Idem photo : P134; P133; P132; P131; P071
Dégagement 5		9	Sol	Oui 1er étage - Dégagement 5 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO080 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P131, réf. labo.: 23EK000067-036 MA2212193619/P132, réf. labo.: 23EK000067-037 MA2212193619/P133, réf. labo.: 23EK000067-038 MA2212193619/P134, réf. labo.: 23EK000067-039 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle bitumineuse <u>Quantité estimée:</u> 3 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P071 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir) Présence d'amiante	

ZPSO081 : Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage

Niveau : Rez de chaussée demi niveau, 1er étage BL2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Dégagement 9		1	Sol	Oui Rez de chaussée demi niveau - Dégagement 9 : Sol	Identifiant: ZPSO081 Echantillon: MA2212193619/P135, réf. labo.: 23EK000067-040 MA2212193619/P138, réf. labo.: 23EK000067-043 Description: Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle non bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P135 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) Absence d'amiante	
Dégagement 5		2	Sol	Oui 1er étage BL2 - Dégagement 5 : Sol	Identifiant: ZPSO081 Echantillon: MA2212193619/P135, réf. labo.: 23EK000067-040 MA2212193619/P138, réf. labo.: 23EK000067-043 Description: Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle non bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P138 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (gris) Absence d'amiante	

ZPSO092 : Colle bitumineuse

Niveau : 1er étage BL2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Mezzanine		1	Cache métallique du joint de dilatation	Oui 1er étage BL2 - Mezzanine : Cache métallique du joint de dilatation	Identifiant: ZPSO092 Réf. échantillon: MA2212193619/P161 Réf. laboratoire: IT072303-43878 Description: Colle bitumineuse Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P161 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau mou noir : Absence d'amiante	


ZPSO093 : Joint de dilatation et d'assemblage

Niveau : 1er étage BL2, 1er étage BL1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Salle de consultation		1	Joint de dilatation	Oui 1er étage BL2 - Salle de consultation : Joint de dilatation	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P162, réf. labo.: IT072303-43879 MA2212193619/P175, réf. labo.: IT072303-43892 <u>Description:</u> Joint de dilatation et d'assemblage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Joint de dilatation et d'assemblage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P162 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau gris en vrac hétérogène non séparable + matériau mou gris : Absence d'amiante	
Salle de consultation 209		2	Joint de dilatation	Oui 1er étage BL1 - Salle de consultation 209 : Joint de dilatation	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P162, réf. labo.: IT072303-43879 MA2212193619/P175, réf. labo.: IT072303-43892 <u>Description:</u> Joint de dilatation et d'assemblage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Joint de dilatation et d'assemblage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P175 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau bitumineux noir : Absence d'amiante	


ZPSO094 : Tresse fibreuse

Niveau : 1er étage BL2, 1er étage BL1

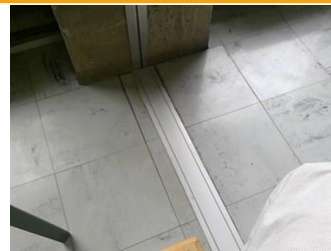Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Salle de consultation		1	Joint de dilatation	Oui 1er étage BL2 - Salle de consultation : Joint de dilatation	<u>Identifiant:</u> ZPSO094 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P163, réf. labo.: IT072303-43880 MA2212193619/P174, réf. labo.: IT072303-43891 <u>Description:</u> Tresse fibreuse <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Joint de dilatation et d'assemblage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P163 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau fibreux jaune avec couche souple non séparable + matériau fibreux blanc non séparable : Absence d'amiante	
Salle de consultation 209		2	Joint de dilatation	Oui 1er étage BL1 - Salle de consultation 209 : Joint de dilatation	<u>Identifiant:</u> ZPSO094 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P163, réf. labo.: IT072303-43880 MA2212193619/P174, réf. labo.: IT072303-43891 <u>Description:</u> Tresse fibreuse <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Joint de dilatation et d'assemblage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P174 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau fibreux jaune avec couche souple : Absence d'amiante	

ZPSO095 : Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage

Niveau : Rez de jardin BL2

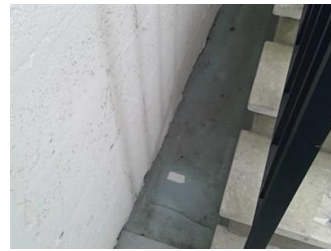Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
DGT Escalier		1	Sol	Oui Rez de jardin BL2 - DGT Escalier : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO095 <u>Réf. échantillon:</u> MA2212193619/P164 <u>Réf. laboratoire:</u> IT072303-43881 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Dalle de sol <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P164 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune non séparable Absence d'amiante - Phase 2 Ragréage gris non séparable + peinture non séparable + couche blanche non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable Absence d'amiante	


ZPSO096 : Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage

Niveau : Rez de jardin BL1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Fond Africains		1	Sol	Oui Rez de jardin BL1 - Fond Africains : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO096 <u>Réf. échantillon:</u> MA2212193619/P167 <u>Réf. laboratoire:</u> IT072303-43884 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle non bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P167 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Revêtement souple gris Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage rose non séparable Absence d'amiante	

ZPSO099 : Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage

Niveau : Rez de chaussée demi niveau

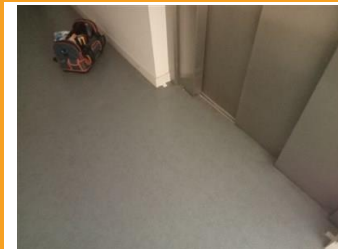Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Dégagement 9		1	Sol	Oui Rez de chaussée demi niveau - Dégagement 9 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO099 <u>Réf. échantillon:</u> MA2212193619/P176 <u>Réf. laboratoire:</u> IT072303-43893 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle non bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P176 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Revêtement souple gris Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable Absence d'amiante	

6 - Conduits et accessoires intérieurs

ZPSO101 : Conduit en fibres-ciment

Niveau : Rez de jardin BL1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
--------------	-------------------------------	------------------	------	--	-------------	---------	-------

Sous-station primaire		1	Conduit	Oui Rez de jardin BL1 - Sous-station primaire : Conduit	<u>Identifiant:</u> ZPSO101 <u>Réf. échantillon:</u> MA2212193619/P178 <u>Réf. laboratoire:</u> IT072303-43895 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P178 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Fibrociment gris avec fibres visibles : Présence d'amiante	
-----------------------	--	---	---------	--	---	--	---


7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

Sans objet

8 - Équipements divers et accessoires

ZPSO082 : Calorifugeage

Niveau : Rez de jardin BL1

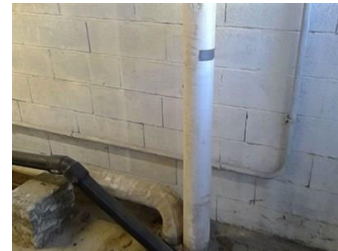Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Sous-station secondaire		1	Calorifugeage	Oui Rez de jardin - Sous-station secondaire : Calorifugeage	<u>Identifiant:</u> ZPSO082 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P139, réf. labo.: 23EK000067-044 MA2212193619/P140, réf. labo.: 23EK000067-045 MA2212193619/P141, réf. labo.: 23EK000067-046 MA2212193619/P142, réf. labo.: 23EK000067-047 <u>Description:</u> Calorifugeage <u>Composant de la construction:</u> 8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes <u>Partie à sonder:</u> Calorifugeage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P139 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (orange) Absence d'amiante	

	2	Calorifugeage	Oui Rez de jardin - Sous-station secondaire : Calorifugeage	<u>Identifiant:</u> ZPSO082 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P139, réf. labo.: 23EK000067-044 MA2212193619/P140, réf. labo.: 23EK000067-045 MA2212193619/P141, réf. labo.: 23EK000067-046 MA2212193619/P142, réf. labo.: 23EK000067-047 <u>Description:</u> Calorifugeage <u>Composant de la construction:</u> 8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes <u>Partie à sonder:</u> Calorifugeage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P140 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 4 Matériau fibreux de type isolant (beige) Absence d'amiante	
	3	Calorifugeage	Oui Rez de jardin - Sous-station secondaire : Calorifugeage	<u>Identifiant:</u> ZPSO082 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P139, réf. labo.: 23EK000067-044 MA2212193619/P140, réf. labo.: 23EK000067-045 MA2212193619/P141, réf. labo.: 23EK000067-046 MA2212193619/P142, réf. labo.: 23EK000067-047 <u>Description:</u> Calorifugeage <u>Composant de la construction:</u> 8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes <u>Partie à sonder:</u> Calorifugeage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P141 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau fibreux de type isolant (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 4 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 5 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	
	4	Calorifugeage	Oui Rez de jardin - Sous-station secondaire : Calorifugeage	<u>Identifiant:</u> ZPSO082 <u>Echantillon:</u> MA2212193619/P139, réf. labo.: 23EK000067-044 MA2212193619/P140, réf. labo.: 23EK000067-045 MA2212193619/P141, réf. labo.: 23EK000067-046 MA2212193619/P142, réf. labo.: 23EK000067-047 <u>Description:</u> Calorifugeage <u>Composant de la construction:</u> 8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes <u>Partie à sonder:</u> Calorifugeage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P142 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (jaune) Absence d'amiante	

ZPSO090 : Calorifugeage

Niveau : Rez de jardin BL2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Magasin central		1	Calorifugeage	Oui Rez de jardin BL2 - Magasin central : Calorifugeage	<u>Identifiant:</u> ZPSO090 <u>Réf. échantillon:</u> MA2212193619/P154 <u>Réf. laboratoire:</u> 23EK000067-059 <u>Description:</u> Calorifugeage <u>Composant de la construction:</u> 8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes <u>Partie à sonder:</u> Calorifugeage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P154 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (orange) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (orange) Absence d'amiante	

ZPSO097 : Calorifugeage

Niveau : Rez de jardin BL1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Sous-station primaire		1	Gros calorifugeage	Oui Rez de jardin BL1 - Sous-station primaire : Gros calorifugeage	<u>Identifiant:</u> ZPSO097 <u>Réf. échantillon:</u> MA2212193619/P168 <u>Réf. laboratoire:</u> IT072303-43885 <u>Description:</u> Calorifugeage <u>Composant de la construction:</u> 8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes <u>Partie à sonder:</u> Calorifugeage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P168 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau fibreux jaune : Absence d'amiante	

ZPSO098 : Calorifugeage

Niveau : Rez de jardin BL1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Sous-station primaire		1	Calorifugeage	Oui Rez de jardin BL1 - Sous-station primaire : Calorifugeage	<u>Identifiant:</u> ZPSO098 <u>Réf. échantillon:</u> MA2212193619/P169 <u>Réf. laboratoire:</u> IT072303-43886 <u>Description:</u> Calorifugeage <u>Composant de la construction:</u> 8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes <u>Partie à sonder:</u> Calorifugeage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P169 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau fibreux rose : Absence d'amiante	

9 - Fondations et soubassements

Sans objet

10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

Sans objet

11 - Composants Hors norme

Sans objet

Légende : « ! - matériaux indissociables* » l'échantillon multicouche a été envoyée au laboratoire avec une demande d'analyse sur chaque couche séparément. Cependant, le laboratoire n'ayant pas réussi à distinguer chacune d'entre-elle, le retour de l'analyse a été généralisé à l'ensemble de l'échantillon. Des investigations complémentaires pourront être réalisées sur simple demande.

OBLIGATION DONNEUR D'ORDRE SELON L'ARTICLE 11 DE L'ARRETE DU 16 JUILLET 2019

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DAPP prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DTA prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

7. RAPPORTS D'ANALYSES



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



ADX GROUPE
Etienne LE BESCONT
Parc Saint Fiacre
53200 CHATEAU GONTIER

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX



N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-097487-01

Date d'émission de rapport : 17/12/2021 7:56

Référence dossier Client: 61b20022e55e8Dossier: 1371123

Référence dossier N° : 21UV078216

Référence laboratoire N° : 21EK153902

Reçu par MyEasyLab le : 10/12/2021 15:19

Reçu par le laboratoire le : 10/12/2021

Date d'analyse : 16/12/2021

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001-01 (1)	P001 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - Facade Sud H1	Matériau souple (bitumineux) (noir) ; matériau souple de type joint (fibreuse) (marron)	MOLP / Y65V	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile
002-01	P002 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) - Facade Sud H1	Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / PVGL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003-01	P003 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - Facade Nord H1	Matériau souple de type joint (collant) (gris)	MOLP / Y65V	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile
004-01	P004 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) - Facade Nord H1	Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / PVGL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

1/3



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



ADX GROUPE
Etienne LE BESCONT
Parc Saint Fiacre
53200 CHATEAU GONTIER

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX



N° de rapport d'analyse : **AR-21-EK-097487-01**

Date d'émission de rapport : 17/12/2021 7:56

Référence dossier Client: 61b20022e55e8Dossier: 1371123
Référence dossier N° : 21UV078216
Référence laboratoire N° : 21EK153902

Reçu par MyEasyLab le : 10/12/2021 15:19
Reçu par le laboratoire le : 10/12/2021
Date d'analyse : 16/12/2021

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001-01 (1)	P001 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - Facade Sud H1	Matériau souple (bitumineux) (noir) ; matériau souple de type joint (fibreuse) (marron)	MOLP / Y65V	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile
002-01	P002 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Facade Sud H1	Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / PVGL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003-01	P003 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - Facade Nord H1	Matériau souple de type joint (collant) (gris)	MOLP / Y65V	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile
004-01	P004 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Facade Nord H1	Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / PVGL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

1/3



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-097487-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005-01 (2)	P005 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - Facade Nord H1	Matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau souple de type joint (collant) (gris) ; matériau (marron)	MOLP / Y65V	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile
006-01	P006 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) - Facade Nord H1	Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / PV6L	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007-01 (2)	P007 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - Facade Sud H1	Matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau souple de type joint (collant) (gris) ; matériau (marron)	MOLP / Y65V	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile
008-01	P008 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) - Facade Sud H1	Matériau (noir) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / PV6L	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :

8 analyses au laboratoire dont 4 par la technique identifiée sous le terme MET et 4 par la technique identifiée sous le terme MOLP.

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau souple de type joint (fibreuse) (marron). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (2) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau souple de type joint (collant) (gris). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

2/3



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-097487-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005-01 (2)	P005 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - Facade Nord H1	Matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau souple de type joint (collant) (gris) ; matériau (marron)	MOLP / Y65V	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile
006-01	P006 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Facade Nord H1	Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / PV6L	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007-01 (2)	P007 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - Facade Sud H1	Matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau souple de type joint (collant) (gris) ; matériau (marron)	MOLP / Y65V	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile
008-01	P008 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Facade Sud H1	Matériau (noir) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / PV6L	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :
8 analyses au laboratoire dont 4 par la technique identifiée sous le terme MET et 4 par la technique identifiée sous le terme MOLP.

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau souple de type joint (fibreuse) (marron). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (2) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau souple de type joint (collant) (gris). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

2/3



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-097487-01

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2005 - annexe 2

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NF X 43-050: Janvier 1996, P-PS-SOP3368 : version 7

Notes :

1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire sépare l'échantillon transmis par le demandeur pour une analyse par composant. Des composants décrits simultanément dans une même prise d'essai n'ont pas pu être séparés pour l'analyse. - 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et au LAB GTA 44, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par META indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif. - 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse. - 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur <http://www.jpac.pt/>. - 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur <https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratorio-de-analise-de-amiante/qualidade/>. - 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 Texte n° 18). - 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

Joana Ramalho

Joana Ramalho
Technicien de laboratoire



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

3/3



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-097487-01

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2005 - annexe 2

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NF X 43-050: Janvier 1996, P-PS-SOP3368 : version 7

Notes :

1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire sépare l'échantillon transmis par le demandeur pour une analyse par composant. Des composants décrits simultanément dans une même prise d'essai n'ont pas pu être séparés pour l'analyse. - 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et au LAB GTA 44, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par META indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif. - 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse. - 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur <http://www.jpac.pt/>. - 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur <https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratorio-de-analise-de-amiante/qualidade/>. - 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 Texte n° 18). - 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

Joana Ramalho

Joana Ramalho
Technicien de laboratoire



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

3/3



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



ADX GROUPE
Etienne LE BESCONT
Parc Saint Fiacre
53200 CHATEAU GONTIER

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX



N° de rapport d'analyse : **AR-22-EK-001030-01**

Date d'émission de rapport : **06/01/2022 13:56**

Référence dossier Client: 61cdf2eabe2a3 Dossier: 1371123
Référence dossier N° : 22UV000441
Référence laboratoire N° : 22EK000503

Reçu par MyEasyLab le : 04/01/2022 16:22
Reçu par le laboratoire le : 04/01/2022
Date d'analyse : 05/01/2022

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001-01	P009 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Facade Ouest H1	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / YES6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002-01	P010 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Facade Est Couloir	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / YES6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003-01	P011 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Facade Ouest H2	Matériau de type peinture (noir) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / YES6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

1/2



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



ADX GROUPE
Etienne LE BESCONT
Parc Saint Fiacre
53200 CHATEAU GONTIER

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX



N° de rapport d'analyse : **AR-22-EK-001030-01**

Date d'émission de rapport : **06/01/2022 13:56**

Référence dossier Client: 61cdf2eabe2a3 Dossier: 1371123
Référence dossier N° : 22UV000441
Référence laboratoire N° : 22EK000503

Reçu par MyEasyLab le : 04/01/2022 16:22
Reçu par le laboratoire le : 04/01/2022
Date d'analyse : 05/01/2022

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001-01	P009 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Facade Ouest H1	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / YES6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002-01	P010 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Facade Est Couloir	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / YES6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003-01	P011 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Facade Ouest H2	Matériau de type peinture (noir) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / YES6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

1/2



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-001030-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004-01	P012 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) - Facade Sud H2	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / YES6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005-01	P013 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) - Facade Nord H2	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / H2IQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :
5 analyses au laboratoire dont 5 par la technique identifiée sous le terme MET.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NF X 43-050: Janvier 1996, P-PS-SOP3368 : version 7

Notes :

1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire sépare l'échantillon transmis par le demandeur pour une analyse par composant. Des composants décrits simultanément dans une même prise d'essai n'ont pas pu être séparés pour l'analyse. - 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et au LAB GTA 44, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par META indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif. - 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse. - 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur <http://www.ipac.pt/>. - 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur <https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratorio-de-analise-de-amiante/qualidade/>. - 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18). - 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

Flávia Ferreira

Flávia Ferreira
Technicien de laboratoire

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

2/2



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-001030-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004-01	P012 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Facade Sud H2	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / YES6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005-01	P013 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Facade Nord H2	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / H2IQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :
5 analyses au laboratoire dont 5 par la technique identifiée sous le terme MET.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NF X 43-050: Janvier 1996, P-PS-SOP3368 : version 7

Notes :

1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire sépare l'échantillon transmis par le demandeur pour une analyse par composant. Des composants décrits simultanément dans une même prise d'essai n'ont pas pu être séparés pour l'analyse. - 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et au LAB GTA 44, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par META indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif. - 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse. - 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur <http://www.ipac.pt/>. - 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur <https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amiante/qualidade/>. - 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18). - 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

Flávia Ferreira

Flávia Ferreira
Technicien de laboratoire

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

2/2



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



ADX GROUPE
Julien PINAULT
Parc Saint Fiacre
53200 CHATEAU GONTIER

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-007469-01

Date d'émission de rapport : 03/02/2022 15:55

Référence dossier Client: 61f15e4583fa3 Dossier: 1371123

Référence dossier N° : 22UV006421

Référence laboratoire N° : 22EK007711

Reçu par MyEasyLab le : 28/01/2022 12:09

Reçu par le laboratoire le : 28/01/2022

Date d'analyse : 02/02/2022

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

1/11



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-007469-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001-01	P014 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Etanchéité de toiture terrasse - Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + pare vapeur - Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + pare vapeur - Toiture 3	Matériau semi-dur (granulaire) (vert) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau souple (transparent)	MOLP / JJGW	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
001-02	P014 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Etanchéité de toiture terrasse - Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + pare vapeur - Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + pare vapeur - Toiture 3	Matériau semi-dur (granulaire) (vert) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau souple (transparent)	MET / ZYS7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
001-03	P014 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Etanchéité de toiture terrasse - Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + pare vapeur - Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + pare vapeur - Toiture 3	Matériau souple bitumineux (noir)	MOLP / JJGW	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
001-04	P014 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Etanchéité de toiture terrasse - Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + pare vapeur - Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + pare vapeur - Toiture 3	Matériau souple bitumineux (noir)	MET / ZYS7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
001-05	P014 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Etanchéité de toiture terrasse - Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + pare vapeur - Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + pare vapeur - Toiture 3	Matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir)	MOLP / JJGW	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
001-06	P014 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Etanchéité de toiture terrasse - Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + pare vapeur - Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + pare vapeur - Toiture 3	Matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir)	MET / ZYS7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



2/11



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-007469-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
002-01 (1)	P015 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Releve : revêtement bitumineux (bandes, les) - Releve : revêtement bitumineux (bandes, les) - Toiture 3	Matériau semi-dur (granulaire) (vert) ; matériau souple bitumineux (noir)	MOLP / JJGW	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
002-02 (1)	P015 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Releve : revêtement bitumineux (bandes, les) - Releve : revêtement bitumineux (bandes, les) - Toiture 3	Matériau semi-dur (granulaire) (vert) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET / ZYS7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002-03 (1)	P015 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Releve : revêtement bitumineux (bandes, les) - Releve : revêtement bitumineux (bandes, les) - Toiture 3	Matériau souple bitumineux (noir)	MOLP / JJGW	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
002-04 (1)	P015 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Releve : revêtement bitumineux (bandes, les) - Releve : revêtement bitumineux (bandes, les) - Toiture 3	Matériau souple bitumineux (noir)	MET / ZYS7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003-01	P016 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Elements associes a la toiture - Tresse d"etancheite a l"air - Tresse d"etancheite a l"air - Toiture 3	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur (beige)	MOLP / JJGW	4 / 4	-	Analyse réalisée non conclusive
003-02	P016 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Elements associes a la toiture - Tresse d"etancheite a l"air - Tresse d"etancheite a l"air - Toiture 3	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur (beige)	MET / ZYS7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

3/11



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-007469-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004-01 (1)	P017 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Releve : revêtement bitumineux (bandes, les) - Releve : revêtement bitumineux (bandes, les) - Toiture 3	Matériau semi-dur (granulaire) (vert) ; matériau souple bitumineux (noir)	MOLP / JJ6W	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
004-02 (1)	P017 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Releve : revêtement bitumineux (bandes, les) - Releve : revêtement bitumineux (bandes, les) - Toiture 3	Matériau semi-dur (granulaire) (vert) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET / ZYS7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004-03 (1)	P017 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Releve : revêtement bitumineux (bandes, les) - Releve : revêtement bitumineux (bandes, les) - Toiture 3	Matériau souple (fibreuse) (noir)	MOLP / JJ6W	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
004-04 (1)	P017 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Releve : revêtement bitumineux (bandes, les) - Releve : revêtement bitumineux (bandes, les) - Toiture 3	Matériau souple (fibreuse) (noir)	MET / ZYS7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

4/11



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-007469-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005-01	P018 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéites - Etanchéite de toiture terrasse - Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + pare vapeur - Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + pare vapeur - Toiture 2	Matériau semi-dur (granulaire) (vert) en traces ; matériau souple (fibreuse) (gris) ; matériau souple (transparent)	MOLP / JJGW	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
005-02	P018 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéites - Etanchéite de toiture terrasse - Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + pare vapeur - Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + pare vapeur - Toiture 2	Matériau semi-dur (granulaire) (vert) en traces ; matériau souple (fibreuse) (gris) ; matériau souple (transparent)	MET / ZYS7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005-03	P018 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéites - Etanchéite de toiture terrasse - Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + pare vapeur - Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + pare vapeur - Toiture 2	Matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir)	MOLP / JJGW	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
005-04	P018 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéites - Etanchéite de toiture terrasse - Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + pare vapeur - Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + pare vapeur - Toiture 2	Matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir)	MET / ZYS7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005-05	P018 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéites - Etanchéite de toiture terrasse - Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + pare vapeur - Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + pare vapeur - Toiture 2	Matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) en traces ; matériau souple bitumineux (noir)	MOLP / JJGW	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
005-06	P018 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéites - Etanchéite de toiture terrasse - Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + pare vapeur - Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + pare vapeur - Toiture 2	Matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) en traces ; matériau souple bitumineux (noir)	MET / ZYS7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

5/11



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-007469-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006-01	P019 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Releve : revêtement bitumineux (bandes, les) - Releve : revêtement bitumineux (bandes, les) - Toiture 2	Matériau semi-dur (granulaire) (brillant) ; matériau souple bitumineux (noir)	MOLP / JJ6W	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
006-02	P019 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Releve : revêtement bitumineux (bandes, les) - Releve : revêtement bitumineux (bandes, les) - Toiture 2	Matériau semi-dur (granulaire) (brillant) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET / ZYS7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006-03	P019 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Releve : revêtement bitumineux (bandes, les) - Releve : revêtement bitumineux (bandes, les) - Toiture 2	Matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir)	MOLP / JJ6W	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
006-04	P019 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Releve : revêtement bitumineux (bandes, les) - Releve : revêtement bitumineux (bandes, les) - Toiture 2	Matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir)	MET / ZYS7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

6/11



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-007469-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007-01 (1)	P020 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Releve : revêtement bitumineux (bandes, les) - Releve : revêtement bitumineux (bandes, les) - Toiture 2	Matériau semi-dur (granulaire) (vert) ; matériau souple bitumineux (noir)	MOLP / JJ6W	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
007-02 (1)	P020 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Releve : revêtement bitumineux (bandes, les) - Releve : revêtement bitumineux (bandes, les) - Toiture 2	Matériau semi-dur (granulaire) (vert) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET / ZYS7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007-03 (1)	P020 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Releve : revêtement bitumineux (bandes, les) - Releve : revêtement bitumineux (bandes, les) - Toiture 2	Matériau souple bitumineux (noir)	MET / MVO6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

7/11



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-007469-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008-01	P021 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse - Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + pare vapeur - Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + pare vapeur - Toiture 1	Matériau semi-dur (granulaire) (vert) ; matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces	MOLP / JJGW	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
008-02	P021 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse - Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + pare vapeur - Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + pare vapeur - Toiture 1	Matériau semi-dur (granulaire) (vert) ; matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces	MET / MVO6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008-03	P021 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse - Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + pare vapeur - Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + pare vapeur - Toiture 1	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / JJGW	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
008-04	P021 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse - Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + pare vapeur - Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + pare vapeur - Toiture 1	Matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces ; matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir)	MOLP / JJGW	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
008-05	P021 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse - Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + pare vapeur - Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + pare vapeur - Toiture 1	Matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces ; matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir)	MET / MVO6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

8/11



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-007469-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009-01 (1)	P022 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Releve : revêtement bitumineux (bandes, les) - Releve : revêtement bitumineux (bandes, les) - Toiture 1	Matériau semi-dur (granulaire) (vert) ; matériau souple bitumineux (noir)	MOLP / JJ6W	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
009-02 (1)	P022 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Releve : revêtement bitumineux (bandes, les) - Releve : revêtement bitumineux (bandes, les) - Toiture 1	Matériau semi-dur (granulaire) (vert) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET / MVO6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009-03 (1)	P022 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Releve : revêtement bitumineux (bandes, les) - Releve : revêtement bitumineux (bandes, les) - Toiture 1	Matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir)	MOLP / JJ6W	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
009-04 (1)	P022 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Releve : revêtement bitumineux (bandes, les) - Releve : revêtement bitumineux (bandes, les) - Toiture 1	Matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir)	MET / MVO6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

9/11



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-007469-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010-01	P023 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Etanchéité de toiture terrasse - Releve : revêtement bitumineux (bandes, les) - Releve : revêtement bitumineux (bandes, les) - Toiture 1	Matériau semi-dur (granulaire) (gris) en traces ; matériau souple bitumineux (noir)	MOLP / JJ6W	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
010-02	P023 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Etanchéité de toiture terrasse - Releve : revêtement bitumineux (bandes, les) - Releve : revêtement bitumineux (bandes, les) - Toiture 1	Matériau semi-dur (granulaire) (gris) en traces ; matériau souple bitumineux (noir)	MET / MVO6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010-03	P023 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Etanchéité de toiture terrasse - Releve : revêtement bitumineux (bandes, les) - Releve : revêtement bitumineux (bandes, les) - Toiture 1	Matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir)	MOLP / JJ6W	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
010-04	P023 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Etanchéité de toiture terrasse - Releve : revêtement bitumineux (bandes, les) - Releve : revêtement bitumineux (bandes, les) - Toiture 1	Matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir)	MET / MVO6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011-01	P024 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Elements associés à la toiture - Tresse d'étanchéité à l'air - Tresse d'étanchéité à l'air - Toiture 1	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MOLP / JJ6W	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
011-02	P024 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Elements associés à la toiture - Tresse d'étanchéité à l'air - Tresse d'étanchéité à l'air - Toiture 1	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / MVO6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :

44 analyses au laboratoire dont 22 par la technique identifiée sous le terme MET et 22 par la technique identifiée sous le terme MOLP.



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

10/11



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-007469-01

Observation(s) échantillon(s)

- (1) L'échantillon contient un matériau métallique. Le métal est un matériau qui, par nature, ne contient pas d'amiante.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2005 - annexe 2

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NF X 43-050: Janvier 1996, P-PS-SOP3368 : version 7

Notes :

1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire sépare l'échantillon transmis par le demandeur pour une analyse par composant. Des composants décrits simultanément dans une même prise d'essai n'ont pas pu être séparés pour l'analyse. - 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse. - 4 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 5 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur <http://www.ipac.pt/>. - 6 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur <https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratorio-de-analise-de-amiante/qualidade/>. - 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n° 0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18). - 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Ricardo Silva
Technicien de laboratoire



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

11/11



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



ADX GROUPE
Etienne LE BESCONT
Parc Saint Fiacre
53200 CHATEAU GONTIER

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX




N° de rapport d'analyse : **AR-22-EK-058225-01**

Date d'émission de rapport : **05/07/2022 18:56**

Référence dossier Client: 62b5eb4eee7e0Dossier: MA2206080644
Référence dossier N° : 22UV045660
Référence laboratoire N° : 22EK057108

Reçu par MyEasyLab le : 28/06/2022 09:27
Reçu par le laboratoire le : 28/06/2022
Date d'analyse : 01/07/2022

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001-01	P025 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse - Dalle de sol blanche + Colle bitumineuse + ragréage - 1er étage BL2 - Salle de séminaire 203	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET / ESRS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile
001-02 (i)	P025 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse - Dalle de sol blanche + Colle bitumineuse + ragréage - 1er étage BL2 - Salle de séminaire 203	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(i)	MOLP / QIF9	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile

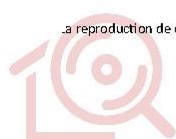

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

1/21




**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-058225-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
002-01	P026 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Moquette + Colle non bitumineuse + Ragréage - 1er étage BL2 - Espace de consultation 204	Matériau souple fibreux de type moquette (rose) ; matériau de type mousse (gris)	MOLP / QIF9	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
002-02	P026 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Moquette + Colle non bitumineuse + Ragréage - 1er étage BL2 - Espace de consultation 204	Matériau souple fibreux de type moquette (rose) ; matériau de type mousse (gris)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002-03	P026 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Moquette + Colle non bitumineuse + Ragréage - 1er étage BL2 - Espace de consultation 204	Matériau de type mousse (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003-01	P027 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse - Dalle de sol blanche + Colle bitumineuse + ragréage - 1er étage BL2 - Salle de consultation	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile
003-02 (i)	P027 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse - Dalle de sol blanche + Colle bitumineuse + ragréage - 1er étage BL2 - Salle de consultation	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)(i)	MOLP / QIF9	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile
004-01	P028 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Dalle de sol blanche + Colle non bitumineuse + ragréage - 1er étage BL2 - Salle de consultation	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004-02	P028 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Dalle de sol blanche + Colle non bitumineuse + ragréage - 1er étage BL2 - Salle de consultation	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (beige) en traces	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

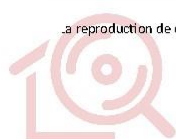

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

2/21




**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-058225-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005-01	P029 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Dalle de sol blanche + Colle non bitumineuse + ragréage - 1er étage BL2 - Salle de consultation	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005-02	P029 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Dalle de sol blanche + Colle non bitumineuse + ragréage - 1er étage BL2 - Salle de consultation	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (beige) en traces	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006-01	P030 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Moquette + Colle non bitumineuse + Ragréage - 1er étage BL1 - La bulle	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type mousse (gris)	MOLP / QJF9	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
006-02	P030 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Moquette + Colle non bitumineuse + Ragréage - 1er étage BL1 - La bulle	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type mousse (gris)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006-03	P030 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Moquette + Colle non bitumineuse + Ragréage - 1er étage BL1 - La bulle	Matériau de type mousse (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007-01	P031 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - 1er étage BL2 - Mezzanine	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007-02	P031 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - 1er étage BL2 - Mezzanine	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

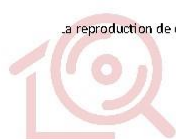

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

3/21




**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-058225-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008-01	P032 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée BL2 - Espace actualité	Matériau souple fibreux de type moquette (vert) ; matériau de type mousse (gris)	MOLP / QIF9	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
008-02	P032 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée BL2 - Espace actualité	Matériau souple fibreux de type moquette (vert) ; matériau de type mousse (gris)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008-03	P032 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée BL2 - Espace actualité	Matériau de type mousse (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (beige) en traces	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009-01	P033 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse - Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée BL2 - Salle de consultation 109	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile
009-02 (i)	P033 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse - Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée BL2 - Salle de consultation 109	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)(i)	MOLP / QIF9	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile
010-01	P034 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Moquette + Colle non bitumineuse - Rez de chaussée BL2 - Salle de consultation 109	Matériau souple fibreux de type moquette (de différentes couleurs) ; matériau de type mousse (gris) ; matériau souple (fibreux) (gris)	MOLP / QIF9	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
010-02	P034 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Moquette + Colle non bitumineuse - Rez de chaussée BL2 - Salle de consultation 109	Matériau souple fibreux de type moquette (de différentes couleurs) ; matériau de type mousse (gris) ; matériau souple (fibreux) (gris)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

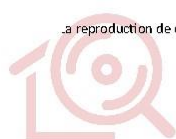

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

4/21




**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-058225-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011-01	P035 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse - Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée BL2 - Salle de consultation 105	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile
011-02 (i)	P035 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse - Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée BL2 - Salle de consultation 105	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)(i)	MOLP / QIF9	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile
012-01	P036 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée BL2 - Mezzanine	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012-02	P036 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée BL2 - Mezzanine	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013-01	P037 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée BL1 - Cafeteria	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013-02	P037 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée BL1 - Cafeteria	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (beige) en traces	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

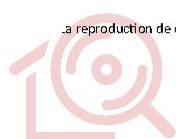

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

5/21




**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-058225-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014-01	P038 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée BL1 - Bureau 102	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014-02	P038 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée BL1 - Bureau 102	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015-01	P039 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée BL1 - Circulation	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015-02	P039 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée BL1 - Circulation	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016-01	P040 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse - Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée BL1 - Salle de consultation 103	Matériau semi-dur de type dalle de sol (orange)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile
016-02 (i)	P040 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse - Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée BL1 - Salle de consultation 103	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(i)	MOLP / Y6K3	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile

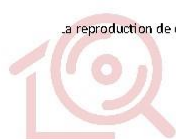

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

6/21




**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-058225-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
017-01	P041 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse - Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée BL1 - Salle de consultation 103	Matériau semi-dur de type dalle de sol (orange)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile
017-02 (i)	P041 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse - Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée BL1 - Salle de consultation 103	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(i)	MOLP / Y6K3	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile
018-01	P042 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée BL1 - Mezzanine	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018-02	P042 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée BL1 - Mezzanine	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019-01	P043 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Carrelage + colle de carrelage + ragréage - 1er étage BL1 - Sanitaire 1	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020-01	P044 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de carrelage - Colle de carrelage - 1er étage BL1 - Sanitaire 1	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021-01	P045 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Carrelage + colle de carrelage + ragréage - 1er étage BL1 - Sanitaire 2	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

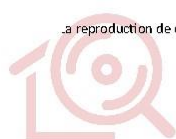

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

7/21




**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-058225-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022-01	P046 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de carrelage - Colle de carrelage - 1er étage BL1 - Sanitaire 2	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023-01 (i)	P047 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de carrelage - Colle de carrelage - Rez de chaussée BL1 - Escalier 5	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024-01	P048 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse - Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage - 1er étage BL1 - Salle de consultation 209	Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile
025-01	P049 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse - Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage - 1er étage BL1 - Salle de consultation 209	Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile
025-02 (ii)	P049 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse - Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage - 1er étage BL1 - Salle de consultation 209	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(i)	MOLP / Y6K3	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile

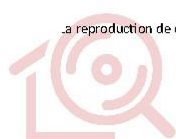

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

8/21




**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-058225-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
026-01	P050 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - 1er étage BL1 - Mezzanine	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	MET / RTZ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026-02	P050 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - 1er étage BL1 - Mezzanine	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / RTZ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026-03 (i)	P050 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - 1er étage BL1 - Mezzanine	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(i)	MOLP / BVSE	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile
027-01	P051 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Isolant interieur fibreux - Rez de chaussee BL2 - Salle de consultation 105	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (fibreux) (gris)	MOLP / BVSE	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
027-02	P051 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Isolant interieur fibreux - Isolant interieur fibreux - Rez de chaussee BL2 - Salle de consultation 105	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (fibreux) (gris)	MET / RTZ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028-01	P052 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de ciment projete - Enduit a base de ciment projete - Rez de chaussee BL2 - Salle de consultation 105	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET / RTZ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

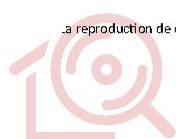

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

9/21




**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-058225-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
029-01	P053 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - Peinture + enduits a base de plâtre - Rez de chaussée BL2 - Salle de consultation 109	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MOLP / BV5E	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
029-02	P053 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - Peinture + enduits a base de plâtre - Rez de chaussée BL2 - Salle de consultation 109	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / RTZ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030-01	P054 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - Peinture + enduits a base de plâtre - Rez de chaussée BL2 - Salle de consultation 109	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MOLP / BV5E	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
030-02	P054 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - Peinture + enduits a base de plâtre - Rez de chaussée BL2 - Salle de consultation 109	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / RTZ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031-01	P055 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - Peinture + enduits a base de plâtre - Rez de chaussée BL2 - Salle de consultation 109	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / RTZ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

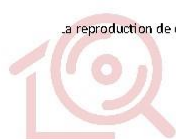

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

10/21




**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-058225-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
032-01	P056 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - Peinture + enduits a base de plâtre - Rez de chaussee BL2 - Mezzanine	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / RTZ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032-02	P056 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - Peinture + enduits a base de plâtre - Rez de chaussee BL2 - Mezzanine	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / RTZ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033-01	P057 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - Peinture + enduits a base de plâtre - Rez de chaussee BL2 - Mezzanine	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MOLP / BVSE	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
033-02	P057 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - Peinture + enduits a base de plâtre - Rez de chaussee BL2 - Mezzanine	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / RTZ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033-03	P057 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - Peinture + enduits a base de plâtre - Rez de chaussee BL2 - Mezzanine	Matériau souple fibreux de type papier, carton (gris)	MOLP / BVSE	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
034-01	P058 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - Peinture + enduits a base de plâtre - 1er etage BL2 - Salle de consultation	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / RTZ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034-02	P058 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - Peinture + enduits a base de plâtre - 1er etage BL2 - Salle de consultation	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / RTZ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

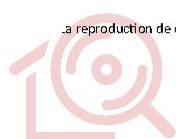

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

11/21




**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-058225-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
035-01	P059 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - Peinture + enduits a base de plâtre - 1er étage BL2 - Salle de consultation	Matériau de type colle (gris) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur (gris)	MET / RTZ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036-01	P060 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - Peinture + enduits a base de plâtre - 1er étage BL1 - Salle de consultation 209	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / RTZ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036-02	P060 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - Peinture + enduits a base de plâtre - 1er étage BL1 - Salle de consultation 209	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / RTZ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037-01	P061 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - Peinture + enduits a base de plâtre - 1er étage BL1 - Salle de consultation 209	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (fibreuse) (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MOLP / BVSE	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
037-02	P061 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - Peinture + enduits a base de plâtre - 1er étage BL1 - Salle de consultation 209	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (fibreuse) (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / RTZ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037-03	P061 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - Peinture + enduits a base de plâtre - 1er étage BL1 - Salle de consultation 209	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / RTZ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

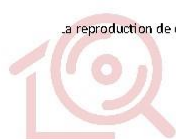

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

12/21




**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-058225-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
038-01	P062 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - Peinture + enduits a base de plâtre - 1er etage BL1 - Salle de consultation 209	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (fibreuse) (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MOLP / BV5E	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
038-02	P062 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - Peinture + enduits a base de plâtre - 1er etage BL1 - Salle de consultation 209	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (fibreuse) (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / RT22	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038-03	P062 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - Peinture + enduits a base de plâtre - 1er etage BL1 - Salle de consultation 209	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / RT22	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039-01	P063 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - Peinture + enduits a base de plâtre - 1er etage BL1 - Sanitaire 1	Matériau de type système d'enduit peinture (gris)	MET / RT22	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
040-01	P064 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - Peinture + enduits a base de plâtre - 1er etage BL1 - Sanitaire 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MOLP / BV5E	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
040-02	P064 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - Peinture + enduits a base de plâtre - 1er etage BL1 - Sanitaire 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / RT22	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

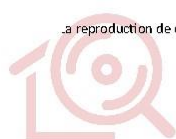

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

13/21




**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-058225-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
041-01	P065 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Peinture + enduits a base de platre - 1er etage BL1 - Sanitaire 2	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / RTZ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041-02	P065 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Peinture + enduits a base de platre - 1er etage BL1 - Sanitaire 2	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / RTZ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
042-01	P066 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Peinture + enduits a base de platre - 1er etage BL1 - Sanitaire 2	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (vert)	MOLP / BVSE	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
042-02	P066 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Peinture + enduits a base de platre - 1er etage BL1 - Sanitaire 2	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (vert)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
043-01	P067 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Peinture + enduits a base de platre - Rez de chaussee BL1 - Escalier 5	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MOLP / BVSE	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
043-02	P067 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Peinture + enduits a base de platre - Rez de chaussee BL1 - Escalier 5	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
044-01	P068 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de ciment projete - Enduit a base de ciment projete - Rez de chaussee BL1 - Escalier 5	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

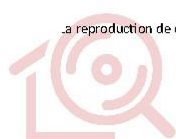

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

14/21




**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-058225-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
045-01	P069 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Enduit a base de ciment projete - Enduit a base de ciment projete - Rez de chaussee BL1 - Salle de consultation 103	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
046-01	P070 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Enduit a base de ciment projete - Enduit a base de ciment projete - Rez de chaussee BL1 - Salle de consultation 103	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
047-01	P071 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - 1er etage - Degagement 5	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
047-02 (i)	P071 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - 1er etage - Degagement 5	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir)(i)	MOLP / Y6K3	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile
048-01	P072 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Enduit a base de ciment projete - Enduit a base de ciment projete - Rez de chaussee BL1 - Hall d'accueil	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
049-01	P073 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - 1er etage BL1 - Bureau 206	Matériau souple de type dalle de sol (bleu) (foncé)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
049-02	P073 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - 1er etage BL1 - Bureau 206	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

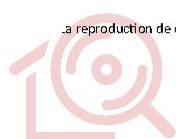

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

15/21




**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-058225-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
050-01	P074 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Moquette - Moquette + Colle non bitumineuse + dalle de sol + Ragréage - 1er étage BL1 - Bureau 205	Matériau souple fibreux de type moquette (rouge) ; matériau de type colle (jaune)	MOLP / Y6K3	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
050-02	P074 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Moquette - Moquette + Colle non bitumineuse + dalle de sol + Ragréage - 1er étage BL1 - Bureau 205	Matériau souple fibreux de type moquette (rouge) ; matériau de type colle (jaune)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
050-03	P074 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Moquette - Moquette + Colle non bitumineuse + dalle de sol + Ragréage - 1er étage BL1 - Bureau 205	Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile
050-04 (i)	P074 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Moquette - Moquette + Colle non bitumineuse + dalle de sol + Ragréage - 1er étage BL1 - Bureau 205	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(i)	MOLP / Y6K3	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile
051-01	P075 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Moquette - Moquette + Colle non bitumineuse + dalle de sol + Ragréage - 1er étage BL1 - Bureau 204	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type colle (jaune)	MOLP / Y6K3	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
051-02	P075 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Moquette - Moquette + Colle non bitumineuse + dalle de sol + Ragréage - 1er étage BL1 - Bureau 204	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type colle (jaune)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
051-03	P075 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Moquette - Moquette + Colle non bitumineuse + dalle de sol + Ragréage - 1er étage BL1 - Bureau 204	Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile

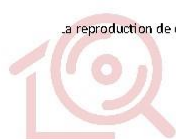

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

16/21



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-058225-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
052-01	P076 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de carrelage - Colle de carrelage - Rez de chaussée BL1 - Escalier 5; Rez de chaussée BL1 - Escalier 1	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris); matériau de type peinture (beige); matériau dur de type joint ciment (blanc); matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile
053-01	P077 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de jardin BL1 - Degagement 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
053-02	P077 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de jardin BL1 - Degagement 1	Matériau de type colle (jaune); matériau de type peinture (beige); matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
054-01	P079 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de jardin BL1 - Salle détente 9	Matériau souple de type revêtement de sol (marron)	MET / SGC9	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
054-02	P079 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de jardin BL1 - Salle détente 9	Matériau de type colle (jaune); matériau semi-dur de type ragréage (gris); matériau semi-dur (rose)	MET / SGC9	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
055-01	P080 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de jardin BL1 - Salle détente 8	Matériau souple de type revêtement de sol (marron)	MET / SGC9	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
055-02	P080 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de jardin BL1 - Salle détente 8	Matériau de type colle (jaune); matériau de type peinture (beige); matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / SGC9	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

17/21




**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-058225-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
056-01	P081 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de jardin BL1 - Degagement 7	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / SGC9	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
056-02	P081 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de jardin BL1 - Degagement 7	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / SGC9	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
057-01	P082 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de jardin BL1 - Circulation Patio	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / SGC9	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
057-02	P082 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de jardin BL1 - Circulation Patio	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / SGC9	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
058-01	P083 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de jardin BL1 - SAS	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / SGC9	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
058-02	P083 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de jardin BL1 - SAS	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / SGC9	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

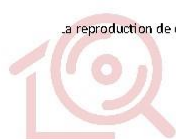

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

18/21




**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-058225-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
059-01	P084 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - Peinture + enduits a base de plâtre - Rez de jardin BL1 - Salle d"equipement 023	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MOLP / Y6K3	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
059-02	P084 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - Peinture + enduits a base de plâtre - Rez de jardin BL1 - Salle d"equipement 023	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / SGC9	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
060-01	P085 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - Peinture + enduits a base de plâtre - Rez de jardin BL1 - Salle d"equipement 023	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MOLP / Y6K3	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
060-02	P085 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - Peinture + enduits a base de plâtre - Rez de jardin BL1 - Salle d"equipement 023	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / SGC9	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
061-01	P086 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - Peinture + enduits a base de plâtre - Rez de jardin BL1 - Salle detente 9	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / SGC9	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

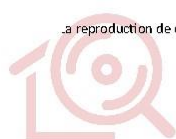

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

19/21



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**




N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-058225-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
062-01	P087 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Peinture + enduits a base de platre - Rez de jardin BL1 - Degagement 7	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MOLP / Y6K3	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
062-02	P087 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Peinture + enduits a base de platre - Rez de jardin BL1 - Degagement 7	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / SGC9	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
063-01	P088 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - 1er etage BL2 - Bureau 201	Matériau semi-dur de type dalle de sol (fibreux) (beige)	MOLP / Y6K3	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
063-02	P088 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - 1er etage BL2 - Bureau 201	Matériau semi-dur de type dalle de sol (fibreux) (beige)	MET / SGC9	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
063-03	P088 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - 1er etage BL2 - Bureau 201	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (fibreux) (gris)	MOLP / Y6K3	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
063-04	P088 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - 1er etage BL2 - Bureau 201	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (fibreux) (gris)	MET / SGC9	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :

122 analyses au laboratoire dont 91 par la technique identifiée sous le terme MET et 31 par la technique identifiée sous le terme MOLP.

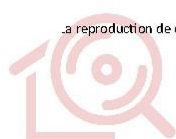

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

20/21



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-058225-01

Observation(s) échantillon(s)	
(1)	Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
Autre(s) observation(s)	
(i)	Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau de type colle bitumineux (noir). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, P-PS-SOP3368 : version 7


Notes :

1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire sépare l'échantillon transmis par le demandeur pour une analyse par composant. Des composants décrits simultanément dans une même prise d'essai n'ont pas pu être séparés pour l'analyse. - 3 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en œuvre les deux techniques d'analyse MOLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrêté du 1er octobre 2019. - 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0,1% en masse. - 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur <http://www.ipac.pt/>. - 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur <https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amiante/qualidade/>. - 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18). - 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

Pedro Silva

Pedro Silva
Technicien de laboratoire

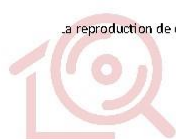

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

21/21



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



ADX GROUPE
Etienne LE BESCONT
Parc Saint Fiacre
53200 CHATEAU GONTIER

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX



N° de rapport d'analyse : **AR-22-EK-077927-01**

Date d'émission de rapport : **27/09/2022 4:42**

Référence dossier Client: 632352dcbd1f0Dossier: MA2206080644
Référence dossier N° : 22UV063978
Référence laboratoire N° : 22EK082026

Reçu par MyEasyLab le : 23/09/2022 19:20
Reçu par le laboratoire le : 23/09/2022
Date d'analyse : 26/09/2022

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001-01	P090 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage - Rez de jardin BL1 - Degagement 1	Matériau de type mousse (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron) ; matériau de type colle (jaune)	MET / AL4M	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
001-02	P090 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage - Rez de jardin BL1 - Degagement 1	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET / AL4M	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
001-03 (i)	P090 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage - Rez de jardin BL1 - Degagement 1	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(i)	MOLP / LHS2	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile
002-01	P091 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse - Colle bitumineuse + ragréage - Rez de jardin BL1 - Bureau 17	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron)	MET / AL4M	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002-02 (i)	P091 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse - Colle bitumineuse + ragréage - Rez de jardin BL1 - Bureau 17	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(i)	MOLP / LHS2	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

1/4



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-077927-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003-01	P092 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage - Rez de jardin BL1 - Salle d'équipement 023	Matériau de type mousse (blanc) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / AL4M	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003-02	P092 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage - Rez de jardin BL1 - Salle d'équipement 023	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET / AL4M	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003-03	P092 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage - Rez de jardin BL1 - Salle d'équipement 023	Matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP / LHS2	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile
004-01	P093 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage - Rez de jardin BL1 - SAS	Matériau semi-dur de type ragréage (marron) ; matériau de type colle (jaune)	MET / AL4M	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004-02	P093 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage - Rez de jardin BL1 - SAS	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET / AL4M	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004-03 (i)	P093 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage - Rez de jardin BL1 - SAS	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(i)	MOLP / LHS2	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

2/4



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-077927-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005-01	P094 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Dalle de sol + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de jardin - Salle de reunion	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / AL4M	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005-02	P094 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Dalle de sol + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de jardin - Salle de reunion	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET / AL4M	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006-01 (1)	P095 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Dalle de sol + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de jardin BL1 - Degagement 7	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET / AL4M	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006-02 (1)	P095 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Dalle de sol + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de jardin BL1 - Degagement 7	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron)	MET / AL4M	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :

15 analyses au laboratoire dont 11 par la technique identifiée sous le terme MET et 4 par la technique identifiée sous le terme MOLP.

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Un matériau de type colle (beige); matériau semi-dur (blanc) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.

Autre(s) observation(s)

- (i) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau de type colle bitumineux (noir). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, P-PS-SOP3368 : version 7

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

3/4



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-077927-01

Notes :

1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire sépare l'échantillon transmis par le demandeur pour une analyse par composant. Des composants décrits simultanément dans une même prise d'essai n'ont pas pu être séparés pour l'analyse. - 3 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en œuvre les deux techniques d'analyse MOLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrêté du 1er octobre 2019. - 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et / ou en MET) est de 0,1% en masse. - 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur <http://www.ipac.pt/>. - 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur <https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amiante/qualidade/>. - 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n° 0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18). - 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

Cristiano Santana

Cristiano Santana
Technicien de laboratoire



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

4/4



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



ADX GROUPE
Etienne LE BESCONT
Parc Saint Fiacre
53200 CHATEAU GONTIER

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX



N° de rapport d'analyse : **AR-23-EK-000831-01**

Date d'émission de rapport : 05/01/2023 0:10


Référence dossier Client: 63aec754eb87cDossier: MA2212193619
Référence dossier N° : 23UV000110
Référence laboratoire N° : 23EK000067

Reçu par MyEasyLab le : 02/01/2023 16:53
Reçu par le laboratoire le : 02/01/2023
Date d'analyse : 03/01/2023

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001-01	P096 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Carrelage + colle de carrelage + ragréage - Rez de jardin BL1 - Escalier	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige); matériau dur de type joint ciment (gris); matériau dur de type ciment-colle (gris); matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / ZYS7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
001-02	P096 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Carrelage + colle de carrelage + ragréage - Rez de jardin BL1 - Escalier	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / ZYS7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002-01	P097 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse - Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage - Rez de jardin BL1 - Escalier	Matériau semi-dur de type dalle de sol (noir)	MET / ZYS7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile
002-02	P097 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse - Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage - Rez de jardin BL1 - Escalier	Matériau de type colle (jaune); matériau semi-dur de type ragréage (gris); matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP / X9IC	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
002-03	P097 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse - Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage - Rez de jardin BL1 - Escalier	Matériau de type colle (jaune); matériau semi-dur de type ragréage (gris); matériau de type colle bitumineux (noir)	MET / ZYS7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

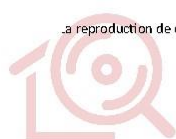

1/25




**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-000831-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003-01	P098 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse - Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage - Rez de jardin BL1 - SAS Ascenseur	Matériau semi-dur de type dalle de sol (noir)	MET / ZYS7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile
003-02 (i)	P098 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse - Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage - Rez de jardin BL1 - SAS Ascenseur	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(i)	MET / ZYS7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile
003-03	P098 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse - Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage - Rez de jardin BL1 - SAS Ascenseur	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / ZYS7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004-01	P099 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de jardin BL1 - SAS Ascenseur	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / ZYS7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004-02	P099 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de jardin BL1 - SAS Ascenseur	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (gris)	MET / ZYS7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005-01	P100 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Dalle de sol + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de jardin BL1 - Degagement 3	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) ; matériau de type colle (jaune)	MET / XGVE	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005-02	P100 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Dalle de sol + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de jardin BL1 - Degagement 3	Matériau de type mousse (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / ZYS7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

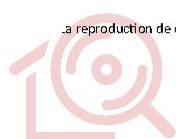

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

2/25




**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-000831-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006-01	P101 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de jardin BL1 - Cave	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	MET / KPU7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006-02	P101 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de jardin BL1 - Cave	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / KPU7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006-03	P101 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de jardin BL1 - Cave	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / KPU7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007-01	P102 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage - Rez de jardin BL1 - Salle de reunion galerie	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET / KPU7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile
007-02	P102 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage - Rez de jardin BL1 - Salle de reunion galerie	Matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP / Y9NI	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile
008-01	P103 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de carrelage - Colle de carrelage - Rez de jardin BL1 - Sanitaires	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (vert) + (marron)	MET / KPU7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

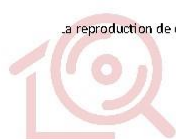

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

3/25




**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-000831-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009-01	P104 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Carrelage + colle de carrelage + ragréage - Rez de jardin BL1 - Sanitaires	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RUSH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009-02	P104 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Carrelage + colle de carrelage + ragréage - Rez de jardin BL1 - Sanitaires	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RUSH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010-01	P105 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Dalle de sol + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de jardin BL2 - DGT Escalier	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	MET / RUSH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010-02	P105 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Dalle de sol + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de jardin BL2 - DGT Escalier	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RUSH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010-03	P105 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Dalle de sol + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de jardin BL2 - DGT Escalier	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET / XGVE	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011-01	P106 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de jardin BL2 - Degagement 6	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RUSH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

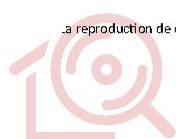

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

4/25




**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-000831-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012-01	P107 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de jardin BL2 - Degagement 7	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / RUSH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012-02	P107 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de jardin BL2 - Degagement 7	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RUSH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013-01	P108 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Flocage - Flocage - Rez de jardin BL2 - Magasin central	Matériau friable fibreux de type flocage (blanc)	MOLP / Y9NI	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
013-02	P108 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Flocage - Flocage - Rez de jardin BL2 - Magasin central	Matériau friable fibreux de type flocage (blanc)	MET / RUSH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014-01	P109 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de jardin BL1 - Bureau 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / RUSH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014-02	P109 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de jardin BL1 - Bureau 1	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RUSH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

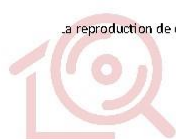

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

5/25




**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-000831-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015-01	P110 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de jardin BL1 - Bureau 4	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / RUSH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015-02	P110 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de jardin BL1 - Bureau 4	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / RUSH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016-01	P111 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage - Rez de jardin BL1 - Bureau 5	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	MET / DSNW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016-02 (ii)	P111 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage - Rez de jardin BL1 - Bureau 5	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(ii)	MOLP / P4BA	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile
017-01	P112 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage - Rez de jardin BL1 - Bureau 6	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) + (bleu)	MET / DSNW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017-02 (ii)	P112 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage - Rez de jardin BL1 - Bureau 6	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (gris)(iii)	MOLP / P4BA	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile

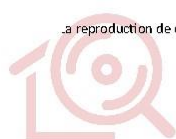

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

6/25




**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-000831-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
018-01	P113 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage - Rez de jardin BL1 - COBB	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) + (bleu)	MET / DSNW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018-02	P113 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage - Rez de jardin BL1 - COBB	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET / XGVE	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018-03	P113 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage - Rez de jardin BL1 - COBB	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (marron) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (fibreuse) (gris)	MOLP / P4BA	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
018-04	P113 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage - Rez de jardin BL1 - COBB	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (marron) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (fibreuse) (gris)	MET / DSNW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019-01	P114 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage - Rez de jardin BL1 - Espace archive	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) + (bleu)	MET / DSNW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019-02	P114 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage - Rez de jardin BL1 - Espace archive	Matériau de type colle (jaune) ; matériau (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / DSNW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

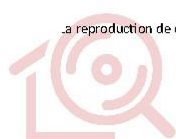

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

7/25




**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-000831-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020-01	P115 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - 1er étage BL2 - Salle de travail 209	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune)	MET / DSNW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020-02	P115 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - 1er étage BL2 - Salle de travail 209	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / DSNW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020-03	P115 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - 1er étage BL2 - Salle de travail 209	Matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / DSNW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021-01	P116 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - 1er étage BL2 - Salle de travail 212	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune)	MET / DSNW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021-02	P116 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - 1er étage BL2 - Salle de travail 212	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / DSNW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022-01	P117 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - 1er étage BL2 - Mezzanine	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune)	MET / DSNW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022-02	P117 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - 1er étage BL2 - Mezzanine	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (gris)	MET / DSNW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

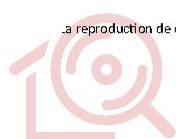

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

8/25




**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-000831-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
023-01	P118 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - 1er étage BL2 - Mezzanine	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune)	MET / DSNW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023-02 (ii)	P118 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - 1er étage BL2 - Mezzanine	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair)(ii)	MOLP / P4BA	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile
024-01	P119 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - 1er étage BL2 - Reprographie	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune)	MET / DSNW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024-02 (ii)	P119 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - 1er étage BL2 - Reprographie	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (beige)(iii)	MOLP / P4BA	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile
025-01	P120 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - 1er étage BL2 - Transit	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	MET / DSNW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025-02	P120 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - 1er étage BL2 - Transit	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / DSNW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025-03	P120 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - 1er étage BL2 - Transit	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RUSH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

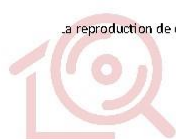

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

9/25




**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-000831-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
026-01 (1)	P121 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage - 1er étage BL2 - Espace de consultation 204	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu)	MOLP / B3ZQ	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
026-02 (1)	P121 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage - 1er étage BL2 - Espace de consultation 204	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu)	MET / H2IQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026-03 (1)	P121 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage - 1er étage BL2 - Espace de consultation 204	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET / H2IQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile
026-04 (1)	P121 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage - 1er étage BL2 - Espace de consultation 204	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige)	MOLP / B3ZQ	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile
027-01 (2)	P122 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage - 1er étage BL1 - Bureau 206	Matériau souple de type dalle de sol (bleu)	MET / H2IQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027-02 (2)	P122 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage - 1er étage BL1 - Bureau 206	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP / B3ZQ	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile

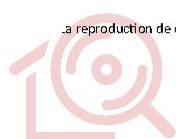

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

10/25




**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-000831-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
028-01 (1)	P123 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse - Revêtement Souple + Colle bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée BL2 - Accueil	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET / H2IQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028-02 (1)	P123 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse - Revêtement Souple + Colle bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée BL2 - Accueil	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune)	MET / H2IQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028-03 (1)	P123 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse - Revêtement Souple + Colle bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée BL2 - Accueil	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP / B8ZQ	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile
029-01	P124 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse - Revêtement Souple + Colle bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée BL2 - Consultation 108	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune)	MET / H2IQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029-02	P124 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse - Revêtement Souple + Colle bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée BL2 - Consultation 108	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (beige)	MET / H2IQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029-03	P124 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse - Revêtement Souple + Colle bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée BL2 - Consultation 108	Matériau dur de type béton (gris)	MET / H2IQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

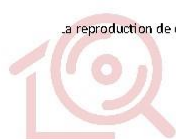

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

11/25




**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-000831-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
030-01 (1)	P125 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse - Revêtement Souple + Colle bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée BL2 - Consultation 107	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune)	MET / H2IQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030-02 (1)	P125 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse - Revêtement Souple + Colle bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée BL2 - Consultation 107	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (beige) en traces	MOLP / B8ZQ	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile
031-01 (1)	P126 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse - Revêtement Souple + Colle bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée BL2 - Degagement 3	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune)	MET / H2IQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031-02 (1)	P126 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse - Revêtement Souple + Colle bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée BL2 - Degagement 3	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP / B8ZQ	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile
032-01 (1)	P127 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse - Revêtement Souple + Colle bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée BL2 - Banque périodique	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune)	MET / H2IQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032-02 (1)	P127 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse - Revêtement Souple + Colle bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée BL2 - Banque périodique	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP / B8ZQ	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile

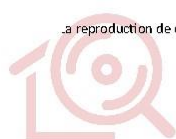

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

12/25




**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-000831-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
033-01 (1)	P128 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée BL2 - Espace actualité	Matériau souple fibreux de type moquette (vert)	MOLP / B3ZQ	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
033-02 (1)	P128 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée BL2 - Espace actualité	Matériau souple fibreux de type moquette (vert)	MET / H2IQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033-03 (1)	P128 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée BL2 - Espace actualité	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET / H2IQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile
033-04 (1)	P128 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée BL2 - Espace actualité	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	MOLP / B3ZQ	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile
034-01 (1)	P129 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée BL2 - Mezzanine	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune)	MET / H2IQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034-02 (1)	P129 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée BL2 - Mezzanine	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP / B3ZQ	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile

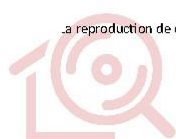

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

13/25




**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-000831-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
035-01	P130 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée BL2 - Mezzanine	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET / RUSH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035-02 (ii)	P130 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée BL2 - Mezzanine	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)(iii)	MOLP / ERN2	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile
036-01	P131 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse - Revêtement Souple + Colle bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée BL2 - Bureau 102	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / RUSH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036-02	P131 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse - Revêtement Souple + Colle bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée BL2 - Bureau 102	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) en traces	MET / RUSH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036-03	P131 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse - Revêtement Souple + Colle bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée BL2 - Bureau 102	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

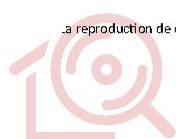

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

14/25




**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-000831-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
037-01	P132 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse - Revêtement Souple + Colle bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée BL2 - Bureau 101.	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / DSNW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037-02 (ii)	P132 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse - Revêtement Souple + Colle bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée BL2 - Bureau 101.	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron)(ii)	MOLP / ERN2	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile
037-03	P132 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse - Revêtement Souple + Colle bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée BL2 - Bureau 101.	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / DSNW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038-01	P133 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse - Revêtement Souple + Colle bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée demi niveau - Bureau 114	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / DSNW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038-02 (ii)	P133 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse - Revêtement Souple + Colle bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée demi niveau - Bureau 114	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (ii)	MOLP / ERN2	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile

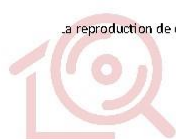

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

15/25




**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-000831-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
039-01	P134 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse - Revêtement Souple + Colle bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée demi niveau - Bureau 113	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / DSNW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039-02 (ii)	P134 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse - Revêtement Souple + Colle bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée demi niveau - Bureau 113	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)(iii)	MOLP / ERN2	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile
040-01	P135 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée demi niveau - Degagement 9	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / DSNW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
040-02	P135 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée demi niveau - Degagement 9	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / DSNW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041-01	P136 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Carrelage + colle de carrelage + ragréage - 1er étage BL2 - Sanitaires	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / DSNW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
042-01	P137 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de carrelage - Colle de carrelage - 1er étage BL2 - Sanitaires	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / DSNW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

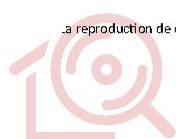

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

16/25




**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-000831-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
043-01	P138 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - 1er étage BL2 - Degagement 5	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
043-02	P138 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - 1er étage BL2 - Degagement 5	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (gris)	MET / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
044-01	P139 - 8 - Equipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes - Calorifugeage - Calorifugeage - Rez de jardin - Sous-station secondaire	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MOLP / ERN2	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
044-02	P139 - 8 - Equipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes - Calorifugeage - Calorifugeage - Rez de jardin - Sous-station secondaire	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
044-03	P139 - 8 - Equipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes - Calorifugeage - Calorifugeage - Rez de jardin - Sous-station secondaire	Matériau fibreux de type isolant (orange)	MOLP / ERN2	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

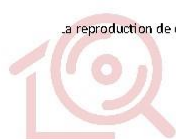

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

17/25




**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-000831-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
045-01 (3)	P140 - 8 - Equipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poeles a bois a fuel, a charbon, Groupes electrogenes - Calorifugeage - Calorifugeage - Rez de jardin - Sous-station secondaire	Matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir)	MOLP / ERN2	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
045-02 (3)	P140 - 8 - Equipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poeles a bois a fuel, a charbon, Groupes electrogenes - Calorifugeage - Calorifugeage - Rez de jardin - Sous-station secondaire	Matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / X6VE	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
045-03 (3)	P140 - 8 - Equipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poeles a bois a fuel, a charbon, Groupes electrogenes - Calorifugeage - Calorifugeage - Rez de jardin - Sous-station secondaire	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MOLP / ERN2	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
045-04 (3)	P140 - 8 - Equipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poeles a bois a fuel, a charbon, Groupes electrogenes - Calorifugeage - Calorifugeage - Rez de jardin - Sous-station secondaire	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
045-05 (3)	P140 - 8 - Equipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poeles a bois a fuel, a charbon, Groupes electrogenes - Calorifugeage - Calorifugeage - Rez de jardin - Sous-station secondaire	Matériau fibreuse de type isolant (beige)	MOLP / ERN2	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

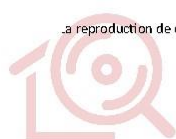

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

18/25




**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-000831-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
046-01	P141 - 8 - Equipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poeles a bois a fuel, a charbon, Groupes electrogenes - Calorifugeage - Calorifugeage - Rez de jardin - Sous-station secondaire	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir)	MOLP / Y9NI	4 / 4	-	Analyse réalisée non conclusive
046-02	P141 - 8 - Equipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poeles a bois a fuel, a charbon, Groupes electrogenes - Calorifugeage - Calorifugeage - Rez de jardin - Sous-station secondaire	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
046-03	P141 - 8 - Equipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poeles a bois a fuel, a charbon, Groupes electrogenes - Calorifugeage - Calorifugeage - Rez de jardin - Sous-station secondaire	Matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP / Y9NI	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
046-04	P141 - 8 - Equipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poeles a bois a fuel, a charbon, Groupes electrogenes - Calorifugeage - Calorifugeage - Rez de jardin - Sous-station secondaire	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C8IP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
046-05	P141 - 8 - Equipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poeles a bois a fuel, a charbon, Groupes electrogenes - Calorifugeage - Calorifugeage - Rez de jardin - Sous-station secondaire	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MOLP / TFW7	1 / 1	-	Fibres d'amiante non détectées

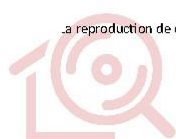

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

19/25




**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-000831-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
047-01	P142 - 8 - Equipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes - Calorifugeage - Calorifugeage - Rez de jardin - Sous-station secondaire	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir)	MOLP / Y9NI	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
047-02	P142 - 8 - Equipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes - Calorifugeage - Calorifugeage - Rez de jardin - Sous-station secondaire	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir)	MET / C3DM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
047-03	P142 - 8 - Equipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes - Calorifugeage - Calorifugeage - Rez de jardin - Sous-station secondaire	Matériau fibreuse de type isolant (jaune)	MOLP / Y9NI	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
048-01	P143 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - 1er étage BL2 - Hall	Matériau souple de type mastic (gris) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur fibreuse de type bois, copeaux (marron)	MET / C3DM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

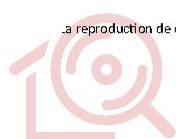

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

20/25




**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-000831-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
049-01	P144 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - Peinture + enduits a base de plâtre - 1er etage BL2 - Salle de travail 209	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C3DM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
049-02	P144 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - Peinture + enduits a base de plâtre - 1er etage BL2 - Salle de travail 209	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / Y9NI	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
050-01	P145 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques - 1er etage BL2 - Sanitaires	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MOLP / Y9NI	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
050-02	P145 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques - 1er etage BL2 - Sanitaires	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / KPU7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
051-01	P146 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - Peinture + enduits a base de plâtre - 1er etage BL2 - Sanitaires	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / KPU7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
051-02	P146 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - Peinture + enduits a base de plâtre - 1er etage BL2 - Sanitaires	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / KPU7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
052-01	P147 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - Peinture + enduits a base de plâtre - 1er etage BL2 - Degagement 5	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / KPU7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

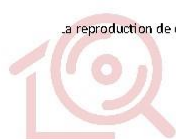

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

21/25




**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-000831-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
053-01	P148 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de vitrage - 1er étage BL2 - Degagement 5	Matériau de type peinture (noir) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (beige)	MET / KPU7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
054-01	P149 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de vitrage - Rez de chaussée BL2 - Bureau 113	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (beige)	MET / KPU7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
055-01	P150 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Peinture + enduits à base de plâtre - Rez de chaussée BL2 - Bureau 101	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / KPU7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
055-02	P150 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Peinture + enduits à base de plâtre - Rez de chaussée BL2 - Bureau 101	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / KPU7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
056-01	P151 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Rez de jardin BL1 - Bureau 10	Matériau souple de type mastic (noir)	MET / KPU7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
057-01	P152 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Rez de jardin BL1 - COBB	Matériau souple de type mastic (noir)	MET / KPU7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

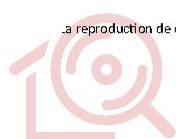

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

22/25




**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-000831-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
058-01	P153 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Rez de chaussée BL2 - Photocopie	Matériau semi-dur (marron) ; matériau souple de type joint (gris)	MET / KPU7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
059-01	P154 - 8 - Equipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe baigns, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes - Calorifugeage - Calorifugeage - Rez de jardin BL2 - Magasin central	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (orange) en traces	MOLP / Y9NI	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
059-02	P154 - 8 - Equipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe baigns, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes - Calorifugeage - Calorifugeage - Rez de jardin BL2 - Magasin central	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (orange) en traces	MET / KPU7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
059-03	P154 - 8 - Equipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe baigns, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes - Calorifugeage - Calorifugeage - Rez de jardin BL2 - Magasin central	Matériau fibreux de type isolant (orange)	MOLP / Y9NI	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
060-01	P155 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de vitrage - Rez de jardin BL2 - Magasin central	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (beige)	MET / KPU7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

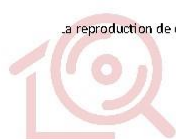

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

23/25



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-000831-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
061-01	P156 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) - Joint de vitrage - Rez de jardin BL2 - Magasin central	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (beige)	MET / KPU7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :
134 analyses au laboratoire dont 98 par la technique identifiée sous le terme MET et 36 par la technique identifiée sous le terme MOLP.

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau de type colle bitumineux (noir). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (2) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau de type colle bitumineux (noir). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (3) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.


Autre(s) observation(s)

- (i) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.
- (ii) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau de type colle bitumineux (noir). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, P-PS-SOP3368 : version 7

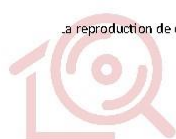

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

24/25



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-000831-01


Notes :

1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire sépare l'échantillon transmis par le demandeur pour une analyse par composant. Des composants décrits simultanément dans une même prise d'essai n'ont pas pu être séparés pour l'analyse. - 3 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en œuvre les deux techniques d'analyse MOLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrêté du 1er octobre 2019. - 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse. - 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur <http://www.ipac.pt/>. - 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur <https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amiante/qualidade/>. - 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18). - 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Pedro Lousada
Chef d'équipe

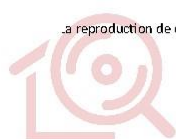

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

25/25



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0723-19345 EN DATE DU 05/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : ADX GROUPE PARC ST FLAORE 53200 CHATEAU-GONTIER	Réf. Commande ITGA : IT0723-19345 Réf. Commande Client : MA2212193619_2023_03_28_1148_3291
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 30/03/2023

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou
- Pour une analyse au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme
Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 1/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0723-19345 EN DATE DU 05/04/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
1	MA2212193619 - Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes / P157 - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - 1er étage BL2 - Mezzanine	IT072303-43874 : Revêtement souple jaune / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris	Revêtement souple jaune	META (A) le 04/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SEK
2	MA2212193619 - Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes / P157 - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - 1er étage BL2 - Mezzanine	IT072303-43874 : Revêtement souple jaune / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris	Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose	META (A) le 04/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SEK (4)
3	MA2212193619 - Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes / P157 - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - 1er étage BL2 - Mezzanine	IT072303-43874 : Revêtement souple jaune / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris	Colle bitumineuse noire	MOLP le 03/04/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : ROS
4	MA2212193619 - Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes / P157 - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - 1er étage BL2 - Mezzanine	IT072303-43874 : Revêtement souple jaune / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris	Ragréage gris	META (A) le 04/04/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RLP

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 2/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0723-19345 EN DATE DU 05/04/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
5	MA2212193619 - Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes / P158 - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - 1er étage BL2 - Mezzanine	IT072303-43875 : Revêtement souple jaune / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris	Revêtement souple jaune	META (A) le 04/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FFM
6	MA2212193619 - Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes / P158 - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - 1er étage BL2 - Mezzanine	IT072303-43875 : Revêtement souple jaune / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris	Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose	META (A) le 04/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FFM (4)
7	MA2212193619 - Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes / P158 - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - 1er étage BL2 - Mezzanine	IT072303-43875 : Revêtement souple jaune / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris	Colle bitumineuse noire	MOLP le 03/04/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : RCS
8	MA2212193619 - Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes / P158 - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - 1er étage BL2 - Mezzanine	IT072303-43875 : Revêtement souple jaune / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris	Ragréage gris	META (A) le 04/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FFM

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 3/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0723-19345 EN DATE DU 05/04/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
9	MA2212193619 - Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes / P159 - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - 1er étage BL2 - Mezzanine	IT072303-43876 : Revêtement souple jaune / Colle polymère jaune / Peinture / Ragréage rose / Couche blanche / Matériau gris	Revêtement souple jaune	META (A) le 04/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SSH
10	MA2212193619 - Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes / P159 - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - 1er étage BL2 - Mezzanine	IT072303-43876 : Revêtement souple jaune / Colle polymère jaune / Peinture / Ragréage rose / Couche blanche / Matériau gris	Colle polymère jaune non séparable + Peinture non séparable + Ragréage rose	META (A) le 04/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SSH (4)
11	MA2212193619 - Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes / P159 - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - 1er étage BL2 - Mezzanine	IT072303-43876 : Revêtement souple jaune / Colle polymère jaune / Peinture / Ragréage rose / Couche blanche / Matériau gris	Couche blanche non séparable + Matériau gris	META (A) le 04/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SSH (4)
12	MA2212193619 - Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes / P160 - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - 1er étage BL2 - Salle de travail 211	IT072303-43877 : Revêtement souple jaune / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Peinture / Ragréage gris	Revêtement souple jaune	META (A) le 04/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GFP
13	MA2212193619 - Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes / P160 - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - 1er étage BL2 - Salle de travail 211	IT072303-43877 : Revêtement souple jaune / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Peinture / Ragréage gris	Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable + Peinture non séparable	META (A) le 04/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GFP (4)
14	MA2212193619 - Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes / P160 - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - 1er étage BL2 - Salle de travail 211	IT072303-43877 : Revêtement souple jaune / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Peinture / Ragréage gris	Ragréage gris	META (A) le 04/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GFP

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 4/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0723-19345 EN DATE DU 05/04/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
15	MA2212193619 - Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes / P161 - Matériau mou noir - 1er étage BL2 - Mazzanina	IT072303-43878 : Matériau mou noir	Matériau mou noir	META (B) le 04/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : WIH
16	MA2212193619 - Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes / P162 - Joint de dilatation et d'assemblage - 1er étage BL2 - Salle de consultation	IT072303-43879 : Matériau gris en vrac hétérogène / Matériau mou gris	Matériau gris en vrac hétérogène non séparable + Matériau mou gris	META (B) le 04/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : WIH (3)
17	MA2212193619 - Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes / P163 - Tresse fibreuse - 1er étage BL2 - Salle de consultation	IT072303-43880 : Matériau fibreux jaune avec couche souple / Matériau fibreux blanc	Matériau fibreux jaune avec couche souple non séparable + Matériau fibreux blanc non séparable	MOLP + META (A) le 04/04/2023 Nombre de préparations : 5 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SXM (4)
18	MA2212193619 - Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes / P164 - Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage - Rez de jardin BL2 - DGT Escalier	IT072303-43881 : Dalle dure cassante grise / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Peinture / Couche blanche / Matériau gris en faible quantité	Dalle dure cassante grise + Colle polymère jaune non séparable	META (B) le 04/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : WIH (4)
19	MA2212193619 - Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes / P164 - Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage - Rez de jardin BL2 - DGT Escalier	IT072303-43881 : Dalle dure cassante grise / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Peinture / Couche blanche / Matériau gris en faible quantité	Ragréage gris non séparable + Peinture non séparable + Couche blanche non séparable + Matériau gris en faible quantité non séparable	META (A) le 04/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : VGA (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 5/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0723-19345 EN DATE DU 05/04/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
20	MA2212193619 - Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes / P165 - Dalle de sol + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de jardin BL1 - Dégagement 4	IT072303-43882 : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Peinture / Ragréage rose / Dalle dure cassante grise	Revêtement souple gris	META (A) le 04/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FFM
21	MA2212193619 - Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes / P165 - Dalle de sol + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de jardin BL1 - Dégagement 4	IT072303-43882 : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Peinture / Ragréage rose / Dalle dure cassante grise	Colle polymère jaune non séparable + Peinture non séparable + Ragréage rose	META (A) le 04/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FFM (4)
22	MA2212193619 - Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes / P165 - Dalle de sol + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de jardin BL1 - Dégagement 4	IT072303-43882 : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Peinture / Ragréage rose / Dalle dure cassante grise	Dalle dure cassante grise	META (B) le 04/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : WIH
23	MA2212193619 - Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes / P166 - Dalle de sol + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de jardin BL1 - Dégagement 3	IT072303-43883 : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Peinture / Ragréage rose / Dalle dure cassante grise	Revêtement souple gris	META (A) le 04/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CMU
24	MA2212193619 - Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes / P166 - Dalle de sol + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de jardin BL1 - Dégagement 3	IT072303-43883 : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Peinture / Ragréage rose / Dalle dure cassante grise	Colle polymère jaune non séparable + Peinture non séparable + Ragréage rose non séparable	META (A) le 04/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CMU (4)
25	MA2212193619 - Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes / P166 - Dalle de sol + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de jardin BL1 - Dégagement 3	IT072303-43883 : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Peinture / Ragréage rose / Dalle dure cassante grise	Dalle dure cassante grise	META (B) le 04/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : WIH

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 6/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0723-19345 EN DATE DU 05/04/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
26	MA2212193619 - Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes / P167 - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - RAZ de jardin BL1 - Fond Africains	IT072303-43884 : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Peinture / Ragréage rose	Revêtement souple gris	META (A) le 04/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GFP
27	MA2212193619 - Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes / P167 - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - RAZ de jardin BL1 - Fond Africains	IT072303-43884 : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Peinture / Ragréage rose	Colle polymère jaune non séparable + Peinture non séparable + Ragréage rose non séparable	META (A) le 04/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GFP (4)
28	MA2212193619 - Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes / P168 - Calorifugeage - RAZ de jardin BL1 - Sous-station primaire	IT072303-43885 : Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau fibreux jaune	Toile fibreuse blanche non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau fibreux jaune	MOLP + META (A) le 04/04/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distingues par M. (2) Analyste : FFM (3)
29	MA2212193619 - Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes / P169 - Calorifugeage - RAZ de jardin BL1 - Sous-station primaire	IT072303-43886 : Toile fibreuse blanche en faible quantité / Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau fibreux rose	Toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau fibreux rose	MOLP + META (A) le 04/04/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SSH (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 7/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0723-19345 EN DATE DU 05/04/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
30	MA2212193619 - Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes / P170 - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de jardin BL1 - Bureau 3	IT072303-43887 : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Ragréage rose	Revêtement souple gris	META (A) le 04/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GFP
31	MA2212193619 - Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes / P170 - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de jardin BL1 - Bureau 3	IT072303-43887 : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Ragréage rose	Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 04/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GFP (4)
32	MA2212193619 - Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes / P170 - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de jardin BL1 - Bureau 3	IT072303-43887 : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Ragréage rose	Ragréage rose	META (A) le 04/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GFP
33	MA2212193619 - Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes / P171 - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de jardin BL1 - Bureau 2	IT072303-43888 : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Matériau beige	Revêtement souple gris	META (A) le 04/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SX0M
34	MA2212193619 - Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes / P171 - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de jardin BL1 - Bureau 2	IT072303-43888 : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Matériau beige	Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable + Matériau beige non séparable	META (A) le 04/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SX0M (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 8/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0723-19345 EN DATE DU 05/04/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
35	MA2212193619 - Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes / P172 - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de jardin BL2 - Salle d'attente 9	IT072303-43889 : Revêtement souple marron / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Ragréage rose / Peintures multiples / Matériau compact gris hétérogène	Revêtement souple marron	META (A) le 04/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FFR
36	MA2212193619 - Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes / P172 - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de jardin BL2 - Salle d'attente 9	IT072303-43889 : Revêtement souple marron / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Ragréage rose / Peintures multiples / Matériau compact gris hétérogène	Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 05/04/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : NUB (4)
37	MA2212193619 - Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes / P172 - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de jardin BL2 - Salle d'attente 9	IT072303-43889 : Revêtement souple marron / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Ragréage rose / Peintures multiples / Matériau compact gris hétérogène	Ragréage rose + Peintures multiples non séparable	META (A) le 04/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FFR (4)
38	MA2212193619 - Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes / P172 - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de jardin BL2 - Salle d'attente 9	IT072303-43889 : Revêtement souple marron / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Ragréage rose / Peintures multiples / Matériau compact gris hétérogène	Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 04/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FFR

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 9/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0723-19345 EN DATE DU 05/04/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
39	MA2212193619 - Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes / P173 - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de jardin BL2 - Salle d'attente 8	IT072303-43890 : Revêtement souple marron / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Peinture / Ragréage gris / Couche blanche / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement souple marron	META (A) le 04/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RLP
40	MA2212193619 - Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes / P173 - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de jardin BL2 - Salle d'attente 8	IT072303-43890 : Revêtement souple marron / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Peinture / Ragréage gris / Couche blanche / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable + Peinture non séparable + Ragréage gris non séparable + Couche blanche non séparable	META (A) le 04/04/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ASJ (4)
41	MA2212193619 - Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes / P173 - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de jardin BL2 - Salle d'attente 8	IT072303-43890 : Revêtement souple marron / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Peinture / Ragréage gris / Couche blanche / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune + Ragréage gris	META (A) le 04/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RLP
42	MA2212193619 - Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes / P174 - Tresse fibreuse - 1er étage BL1 - Salle de consultation 209	IT072303-43891 : Matériau fibreux jaune avec couche souple	Matériau fibreux jaune avec couche souple	MOLP + META (A) le 04/04/2023 Nombre de préparations : 5 Nombre de supports d'analyse : 8	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JND
43	MA2212193619 - Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes / P175 - Joint de dilatation et d'assemblage - 1er étage BL1 - Salle de consultation 209	IT072303-43892 : Matériau bitumineux noir	Matériau bitumineux noir	META (B) le 04/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : WIH

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 10/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0723-19345 EN DATE DU 05/04/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
44	MA2212193619 - Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes / P176 - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - RAZ de chaussée demi niveau - Dégagement 9	IT072303-43893 : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage rose	Revêtement souple gris	META (A) le 04/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SXM
45	MA2212193619 - Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes / P176 - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage - RAZ de chaussée demi niveau - Dégagement 9	IT072303-43893 : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage rose	Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable	META (A) le 04/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SXM (4)
46	MA2212193619 - Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes / P177 - Joint d'attache entre menuiserie et structure - 1er étage BL2 - Hall	IT072303-43894 : Matériau plâtreux blanc avec couche en papier / Matériau souple gris en faible quantité / Bois	Matériau plâtreux blanc avec couche en papier non séparable + Matériau souple gris en faible quantité non séparable	META (A) le 04/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SXM (4)
47	MA2212193619 - Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes / P178 - Conduit en fibres-ciment - RAZ de jardin BL1 - Sous-station primaire	IT072303-43895 : Fibrociment gris avec fibres visibles	Fibrociment gris avec fibres visibles	MOLP le 03/04/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : RCS

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification rapportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Nathan BARATON Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 11/11

8. ANNEXES/ATTESTATION D'ASSURANCE/CERTIFICATION

Votre Assurance

► RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE



ATTESTATION

COURTIER

CNA

178 BOULEVARD PEREIRE
75017 PARIS

Tél : 01 40 68 02 02

Fax : 01 40 68 05 00

Email : CONTACT@CNASSUR.COM

Portefeuille : 0114921220

Vos références :

Contrat n° 3912280604

Client n° 0626460020

AXA France IARD, atteste que :

**SAS ADX GROUPE (Marque Allo Diagnostic) et ADX Formation
PARC SAINT FIACRE
53200 CHATEAU GONTIER**

a souscrit un contrat d'assurance Responsabilité Civile 1^{ère} ligne n°3912280604 et un contrat Responsabilité Civile 2^{ème} ligne n°3912431104, garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités garanties par ce contrat :

Les diagnostics techniques immobiliers obligatoires

- Repérage amiante avant-vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat des risques naturels, miniers et technologiques
- L'Infiltrométrie
- La recherche de Fibres Céramiques Réfractaires FCR

Repérage de polluants:

AMIANTE :

- Repérage de l'amiante avant travaux, (dans les bâtiments, les matériels ferroviaires, les aéronefs, l'industrie, les voiries et les sols navires, bateaux et autres engins flottants)
- Repérage de l'amiante avant démolition
- Dossier Technique Amiante (DTA)
- Contrôle de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



- Dossier Amiante Partie Privative (DAPP)
- Contrôle visuel amiante après travaux (CV1&CV2))
- Sapiteur Amiante
- Mesures d'empoussièrement amiante
- Diagnostic amiante sur des navires selon Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires sous la marque ADX Groupe.

PLOMB:

- Repérage du plomb avant travaux (dans les bâtiments, les matériels ferroviaires, les aéronefs, l'industrie, les voiries et les sols navires, bateaux et autres engins flottants)
- Contrôle du plomb après travaux

AUTRES:

- Inventaire des Matières Potentiellement Dangereuses dans les navires conformément à la Résolution MEPC.197(62) de l'OMI
- Inventaire des matériaux pouvant contenir de la silice
- Inventaire des matériaux pouvant contenir du PCB
- Inventaire des matériaux pouvant contenir du machefert
- Recherche des métaux lourds
- Diagnostic de pollution des sols
- L'Analyse de la qualité de l'air et La Recherche de fuites
- Recherche de Radon N1 et N2

Contrôle du bâti:

- Diagnostique Technique Globale (DTG)
- Diagnostic technique en vue de la mise en copropriété
- Diagnostique Technique du bâtiment (DTB)
- Diagnostic Technique Immobilier (Loi SRU)
- Plan pluriannuel de travaux (PPT)
- Diagnostic accessibilité handicapés
- Constat de l'état parasitaire dans les immeubles bâtis et non bâtis
- Audit de la partie privative en assainissement collectif
- Diagnostic sécurité piscine

Energetique:

- Réalisation d'audit énergétique sous réserve que l'assuré déclare que son activité ne peut en aucun cas être assimilable à une mission de maîtrise d'oeuvre et qu'il ne mette pas en relation les clients avec des professionnels du bâtiment. Dans le cas contraire, aucune garantie ne sera accordée au titre du contrat responsabilité civile Conditions de garantie.
- Attestation de conformité à la Réglementation Thermique
- Vérification de la VMC
- Vérification de chantier de demande de certificat d'économies d'énergie (CEE)

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

**Eau:**

- Actes de prélèvement légionnelle
- Portabilité de l'eau

Mesurage:

- Attestations de surface : Loi Carrez, surface habitable, surface utile, surface de plancher, surfaces hors œuvre brute, hors œuvre nette.
- Mesurages en extérieurs et intérieurs
- Mission de topographie et numérisation 3D
- Réalisation de dessin et maquettes 2D & 3D

Sécurité:

- Rédaction de Plan de Prévention des Risques, nécessaire lors de l'intervention d'une entreprise extérieure sur le site d'une entreprise utilisatrice
- Réalisation de documents uniques d'évaluation des Risques Professionnels
- Pose de détecteurs incendie
- Géodétection et géoréférencement des réseaux enterrés et identification au sol en marquage piquetage

Formation:

- Formation aux métiers du diagnostic
- Formation aux risques amiante, plomb
- Formation aux risques électrique
- Formation aux risques lié au travail en hauteur

Autres:

- Etat des lieux locatifs
- Etats des lieux dans le cadre des dispositifs Robien et Scellier
- Attestation de décence du logement (critères de surface et d'habitabilité)
- Audit de pré acquisition
- Dossier de mutation



Garanties au contrat 1^{ère} Ligne N° 3912280604

Montant des garanties : « Lorsqu'un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, l'engagement maximum de l'assureur n'excède pas, pour l'ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties » ainsi qu'il est précisé à l'article 6.3 des conditions générales.

Garanties au contrat 2^{ème} Ligne N° 3912431104

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre
Dont : Dommages corporels	9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre
Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	1.200.000 € par année d'assurance et par sinistre
Autres garanties :	
Atteinte accidentelle à l'environnement (tous dommages confondus)	750.000 € par année d'assurance
Responsabilité civile professionnelle (tous dommages confondus)	<u>par expert</u> 300.000 € par sinistre et 500.000 € par année d'assurance
Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières)	150.000 € par sinistre
Reconstitution de documents/ médias confiés (selon extension aux conditions particulières)	30.000 € par sinistre

La garantie de l'Assureur s'exerce à concurrence des montants suivants : **pour la seule garantie Responsabilité Civile Professionnelle :**

Tous dommages confondus : 6 000 000 € par sinistre et par année d'assurance

Dont :

- Dommages résultant d'atteintes à l'environnement accidentelles sur les sites des clients de l'assuré : 1 500 000 € par sinistre et par année d'assurance

Il est précisé que ces montants interviennent :

- en excédent des montants de garantie du contrat de 1^{ère} ligne,
- après épuisement des montants de garantie fixés par année d'assurance dans le contrat de 1^{ère} ligne. En cas d'intervention du présent contrat au premier euro, il sera fait application des franchises du contrat de 1^{ère} ligne.

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Les garanties s'exercent à concurrence des montants figurants ci-dessous de la présente.
Sa validité cesse pour les risques situés à l'Etranger dès lors que l'assurance de ces derniers doit être souscrite conformément à la Législation Locale auprès d'Assureurs agréés dans la nation considérée.

La présente attestation est valable pour la période du **01/01/2023 au 01/01/2024 inclus**, sous réserve du paiement des primes 2021 et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à NANTERRE, le 28 Février 2023
Pour la Société :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'CEO' or similar, written over a faint circular stamp.



Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI4811

Version 002

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur LE BESCONT Etienne

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention** Date d'effet : 03/03/2020 - Date d'expiration : 02/03/2027
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 03/03/2020 - Date d'expiration : 02/03/2027
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 05/07/2018 - Date d'expiration : 04/07/2023
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 17/04/2018 - Date d'expiration : 16/04/2023
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 26/04/2018 - Date d'expiration : 25/04/2023
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 26/04/2018 - Date d'expiration : 25/04/2023

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 04/03/2020.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ou Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. Ou Arrêté du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.



Certification de personnes
Diagnosticueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

