

RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT DEMOLITION

R. 1334-14, R1334-22, R.1334-19, R.1334-23 à R.1334-29-5 du Code de la santé Publique. Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 modifié par le décret n° 2019-251 du 27 mars 2019. Arrêté du 16 juillet 2019. **Norme NF X 46-020 d'août 2017**



Nature du bâtiment	Maison individuelle
Adresse	2 boulevard Jean Bouin 02100 SAINT-QUENTIN
Cat. du bâtiment	Habitation (Maisons individuelles)
Réf. Cadastre	Non - Communiqué
Permis de construire	Avant 1920
Propriétaire	VNF Voies Navigables de France
Adresse	2 Boulevard du Val de Vesle 51100 REIMS
Donneur d'ordre	VNF Voies Navigables de France
Adresse	2 Boulevard du Val de Vesle 51100 REIMS
Téléphone(s)	

Numéro de rapport	132851 VNF A		
Date de la commande	23/03/2026	Date du repérage	24/03/2026 au 24/03/2026
Date d'émission du rapport de repérage	07/04/2026		
Référence du programme de la démolition défini par le donneur d'ordre	Démolition de la maison		

SIGNATAIRE DU RAPPORT



Signature et Visa	Opérateur de repérage :
 SAS ARTIS EXPERTISES IMMOBILIERES EXIM 23, rue Uriane Sorriaux - 62300 LENS Tél : 03 21 72 58 54 RCS 484 533 138 00034 Franchisé indépendant	TAVERNIER Germain EXIM EXPERTISES IMMOBILIERES Le 23/03/2026

Rapport(s) précédemment réalisé(s) :

Aucun

Rappel de la conclusion (détails, voir chapitre 4)

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PAGE DE GARDE	
SIGNATAIRE DU RAPPORT	1
SOMMAIRE	2
TERMES ET DÉFINITIONS	4
DESCRIPTION DE LA MISSION	6
OBJET DE LA MISSION	6
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES	6
IDENTIFICATION COMPLETE DU BATIMENT CONCERNE	6
IDENTIFICATION DU BIEN CONCERNE	6
PROGRAMME DE LA DEMOLITION	6
CADRE DE LA MISSION DE REPERAGE	7
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION)	7
RAPPORTS PRECEDEMENT REALISES	8
CONCLUSIONS	8
LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE REPERES	8
INVESTIGATIONS APPROFONDIES ET/OU MOYENS D'ACCÈS SPÉCIFIQUES À METTRE EN ŒUVRE	8
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	8
DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE	8
ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020	8
CONDITIONS D'INACCESSIBILITE OU D'IMPOSSIBILITE DE REALISER DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES	9
LISTE DES ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGES (ZPSO)	9
RESULTATS DU REPERAGE	33
RESULTATS DE L'ANALYSE DOCUMENTAIRE	33
LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES	34
COMMENTAIRE SUR LA MISSION	40
RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE	40
ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION	41
PRELEVEMENT : P001	41
PRELEVEMENT : P002	41
PRELEVEMENT : P003	42
PRELEVEMENT : P004	42
PRELEVEMENT : P005	43
PRELEVEMENT : P006	43
PRELEVEMENT : P007	44
PRELEVEMENT : P008	44
PRELEVEMENT : P009	45
PRELEVEMENT : P010	45
PRELEVEMENT : P011	46
PRELEVEMENT : P012	46
PRELEVEMENT : P013	47
PRELEVEMENT : P014	47
PRELEVEMENT : P015	48
PRELEVEMENT : P016	48
PRELEVEMENT : P017	49
PRELEVEMENT : P018	49
PRELEVEMENT : P019	50
PRELEVEMENT : P020	50
PRELEVEMENT : P021	51
PRELEVEMENT : P022	51
PRELEVEMENT : P023	52
PRELEVEMENT : P024	52
PRELEVEMENT : P025	53
PRELEVEMENT : P026	53
PRELEVEMENT : P027	54

PRELEVEMENT : P028	54
PRELEVEMENT : P029	55
PRELEVEMENT : P030	55
PRELEVEMENT : P031	56
PRELEVEMENT : P032	56
PRELEVEMENT : P033	57
PRELEVEMENT : P034	57
PRELEVEMENT : P035	58
PRELEVEMENT : P036	58
PRELEVEMENT : P037	59
PRELEVEMENT : P038	59
PRELEVEMENT : P039	60
PRELEVEMENT : P040	60
PRELEVEMENT : P041	61
PRELEVEMENT : P042	61
PRELEVEMENT : P043	62
PRELEVEMENT : P044	62
PRELEVEMENT : P045	63
PRELEVEMENT : P046	63
PRELEVEMENT : P047	64
PRELEVEMENT : P048	64
PRELEVEMENT : P049	65
PRELEVEMENT : P050	65
PRELEVEMENT : P051	66
PRELEVEMENT : P052	66
PRELEVEMENT : P053	67
PRELEVEMENT : P054	67
PRELEVEMENT : P055	68
PRELEVEMENT : P056	68
PRELEVEMENT : P057	69
PRELEVEMENT : P058	69
PRELEVEMENT : P059	70
PRELEVEMENT : P060	70
PRELEVEMENT : P061	71
PRELEVEMENT : P062	71
PRELEVEMENT : P063	72
PRELEVEMENT : P064	72
PRELEVEMENT : P065	73
PRELEVEMENT : P066	73
PRELEVEMENT : P067	74
PRELEVEMENT : P068	74
PRELEVEMENT : P069	75
PRELEVEMENT : P070	75
ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS.....	76
SOUS-SOL	77
RDC.....	78
1ER.....	79
2EME.....	80
ABRIS DE JARDIN	81
FACADE ARRIERE	82
PIGNON GAUCHE.....	83
PIGNON DROIT.....	84
FAÇADE AVANT.....	85
GARAGE.....	86
ANNEXE : PROCES VERBAUX D'ANALYSE	88
PV_01820260301793773	88
ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE	100
ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE	101

TERMES ET DÉFINITIONS

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent. (Source : Norme NF X 46-020)

Couche d'un produit ou d'un matériau	Élément d'un matériau ou produit pouvant être distingué des autres éléments par l'examen visuel ou par l'analyse
Démolition	Opération consistant à détruire au moins une partie majoritaire de la structure d'un bâtiment
Donneur d'ordre	Toute personne physique ou morale qui commande une mission de repérage de l'amiante dans un immeuble bâti. Cette personne peut être le propriétaire, le syndic, un locataire, une entreprise, un maître d'ouvrage, un chef d'établissement, etc.
Échantillon	Partie représentative d'un (ou plusieurs) produit(s) ou d'un (ou plusieurs) matériau(x) résultant d'un prélèvement, et ayant vocation à être analysée en laboratoire Partie limitée d'un ouvrage de référence qui est utilisée pour le représenter et le cas échéant, comparer ses propriétés à celles d'autres parties d'ouvrage, en vue de caractériser une zone présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)
Inspection visuelle	Recherche visuelle en vue d'identifier, parmi les parties d'ouvrages présentes dans l'immeuble, les matériaux ou produits prévus par le programme de repérage de la mission
Investigation approfondie	Action nécessaire à l'inspection visuelle de la composition externe ou interne d'un ouvrage ou d'un volume. Les investigations approfondies sont de deux types : - investigation approfondie destructive qui nécessite une réparation, une remise en état ou un ajout de matériau ou qui fait perdre sa fonction à l'ouvrage
Investigation approfondie non destructive Investigation approfondie complémentaire	Investigation devant être réalisée juste avant ou entre les différentes étapes de la démolition Ce type d'investigation est très exceptionnel et doit être justifié. Dans ce cas l'opérateur de repérage le précise et en mentionne les motifs dans son rapport
Matériau ou produit susceptible de contenir de l'amiante	Matériau ou produit dont la composition a intégré de l'amiante pendant certaines périodes de sa fabrication et pour lequel la présence ou l'absence d'amiante n'a pas été démontrée NOTE 1 Au titre du présent document, la contamination par des poussières d'amiante d'un matériau ou produit quelconque n'est pas de nature à conférer à ce matériau la qualification de matériau ou produit susceptible de contenir de l'amiante. NOTE 2 On distingue les matériaux et les produits comme suit : Produit : manufacturé, standardisé, mis en oeuvre en l'état (exemple : dalles de sol, dalles de FP...); Matériau : réalisé in situ, selon des règles de mise en oeuvre, suite à une préparation à pied d'œuvre (exemple : flocage, enduits, peintures, revêtements bitumineux...)
Matériau ou produit contenant de l'amiante	Matériau ou produit susceptible de contenir de l'amiante pour lequel l'opérateur de repérage a conclu à la présence d'amiante NOTE Au titre du présent document, la contamination par des poussières d'amiante d'un matériau ou produit quelconque n'est pas de nature à conférer à ce matériau la qualification de matériau ou produit contenant de l'amiante.
Opérateur de repérage	Personne physique qui réalise une mission de repérage de l'amiante dans un immeuble bâti dans le cadre d'une commande
Ouvrage	Résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique dans un immeuble bâti. Un ouvrage peut comporter une ou plusieurs parties NOTE 1 Les ouvrages à considérer sont les composants de la construction, classés en listes. NOTE 2 Au titre du code de la santé publique, un ouvrage est désigné comme un composant
Partie d'ouvrage	Matériau ou produit dont la destination est d'être incorporé à l'immeuble bâti selon des méthodes ou des montages prédéterminés et dont la présence est indispensable pour qualifier la constitution d'un ouvrage NOTE Au titre du code de la santé publique, une partie d'ouvrage est désignée comme une partie de composant.
Périmètre de repérage	Ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concernés par la mission de repérage
Prélèvement	Acte de prélever une partie représentative d'un (ou plusieurs) produit(s) ou d'un (ou plusieurs) matériau(x)

Programme de repérage	Liste des ouvrages et parties d'ouvrages à inspecter à l'occasion de la mission de repérage. Le programme de repérage dépend des exigences de la réglementation, des objectifs du donneur d'ordre et locaux impactés de façon directe ou indirecte (zones de stockage, cheminements, locaux adjacents...)
Programme de la démolition	Document contenant a minima la liste détaillée de la démolition et la localisation précise de la zone d'intervention
Repérage	Mission visant à rechercher, dans les immeubles bâtis, les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, puis à identifier et localiser ceux qui en contiennent NOTE Selon la mission, le repérage peut comprendre également l'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
Sondage	Action qui permet de s'assurer que des matériaux ou produits sont semblables dans le but, notamment, de déterminer des zones présentant des similitudes d'ouvrage NOTE 1 Au moment du sondage, la présence ou l'absence d'amiante dans les matériaux ne sont pas nécessairement connues. NOTE 2 Le sondage n'est pas un prélèvement.
Zone présentant des similitudes d'ouvrage (« ZPSO »)	Partie d'un immeuble bâti dont les ouvrages et les parties d'ouvrage sont semblables

1

DESCRIPTION DE LA MISSION



1.1 OBJET DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble, ou partie d'immeuble à démolir.

Références de l'ordre de mission : **132851 VNF**

1.2 IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES

Propriétaire de l'immeuble	VNF Voies Navigables de France
Demeurant	2 Boulevard du Val de Vesle 51100 REIMS
Représenté par	Monsieur Laurent FRANÇOIS
Commanditaire du repérage	VNF Voies Navigables de France
Opérateur ayant réalisé le repérage	M. TAVERNIER Germain
Nom et adresse de l'entreprise	EXIM EXPERTISES IMMOBILIERES 23 rue Uriane Sorriaux 62300 LENS
N° de Siret	48453313800034
RCP-compagnie-n° de police	LSN -n°10583929904A057

1.3 IDENTIFICATION COMPLETE DU BATIMENT CONCERNE

Dénomination	Non Communiqué
Adresse complète	2 boulevard Jean Bouin 02100 SAINT-QUENTIN
Référence Cadastre	Non - Communiqué

1.4 IDENTIFICATION DU BIEN CONCERNE

Date du PC	Avant 1920	Date de construction	1920
Type et Fonction principale du bien	Maison individuelle	Habitation	
Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bien concerné	Aucun		
Historique du site	Non communiqué		

2

PROGRAMME DE LA DEMOLITION



Le programme de la démolition envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit

Référence	Démolition de la maison
Description succincte	Démolition de la maison

3

CADRE DE LA MISSION DE REPERAGE



3.1 PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION)



Parties d'immeuble concernées

N° local	Parties d'immeuble visitées	Etage	Statut
1	Sous-sol n°1	1er SS	Concernée
2	Sous-sol n°2	1er SS	Concernée
3	Sous-sol n°3	1er SS	Concernée
4	Entrée	RDC	Concernée
5	Gaine technique	RDC	Concernée
6	Salon	RDC	Concernée
7	Séjour	RDC	Concernée
8	Cuisine	RDC	Concernée
9	Dégagement	RDC	Concernée
10	Salle d'eau	RDC	Concernée
11	WC n°1	RDC	Concernée
12	Escalier	RDC	Concernée
13	Palier	1er	Concernée
14	Chambre n°1	1er	Concernée
15	Chambre n°2	1er	Concernée
16	Combles	2ème	Concernée
17	Façade arrière	Extérieur	Concernée
18	Abris de jardin	Extérieur	Concernée
19	Pignon gauche	Extérieur	Concernée
20	Pignon droit	Extérieur	Concernée
21	Façade avant	Extérieur	Concernée
22	Garage	RDC	Concernée



Programme de repérage

Liste des composants et parties de composants à inspecter découlant du programme de la démolition, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 et du tableau A.1 de la norme NFX 46-020 de 2017 :

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou Produit	Commentaire
1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités			
Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)	P	
Éléments sous toiture	Isolants fibreux en sous toiture	P	
2 - Parois verticales extérieures et Façades			
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs	M	
	Peintures sur béton	M	
	Éléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire	P	
3 - Parois verticales intérieures			
Poteaux	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débouillage, lissage)	M	
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	P	
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
	Bandes calicot	M	
Gainés et coffres verticaux	Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés)	M	
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débouillage, lissage)	M	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gainés, coffres	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	M	
4 - Plafonds et faux plafonds			

Amiante

Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
5 - Planchers et planchers techniques			
Revêtements de sols	Nez de marche	P	
	Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples	M	
	Colles non bitumineuses	M	
	Moquette	M	
	Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.)	P	
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	M	

3.2 RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES

Néant

4

CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante



LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE REPARES

N° local	Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Réf ZPSO	Réf. Sondage	Critères(s) ayant permis de conclure	Quantification	Photo
22	Garage	RDC	Toiture - Toiture Int. et Ext. - Plaques ondulées en fibres ciment - Non peint	Z069	S069	Résultat d'analyse	21 m²	



INVESTIGATIONS APPROFONDIES ET/OU MOYENS D'ACCÈS SPÉCIFIQUES À METTRE EN ŒUVRE



Locaux, Parties de locaux ou Parties d'immeuble bâti non accessibles

N° local	Locaux, Parties de locaux ou Parties d'immeuble bâti	Etage	Investigations approfondies complémentaires à réaliser entre les différentes étapes de la démolition	Moyen à mettre en œuvre par le donneur d'ordre
23	Sortie de toiture	Extérieur	Absence d'accès sécurisé	Une nacelle ou une grande échelle et des moyens sécurisés pour accéder à la toiture extérieure.

5

CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1 DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE

Date	Objet
24/03/2026	Visite et prélèvements sur site

5.2 ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020

Néant

Amiante

5.3

CONDITIONS D'INACCESSIBILITE OU D'IMPOSSIBILITE DE REALISER DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES

N° local	Locaux, Parties de locaux ou Parties d'immeuble bâti non accessibles	Etage	Justification	Moyen à mettre en œuvre par le donneur d'ordre
23	Sortie de toiture	Extérieur	Absence d'accès sécurisé	Une nacelle ou une grande échelle et des moyens sécurisés pour accéder à la toiture extérieure.

5.4

LISTE DES ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGES (ZPSO)

Dans le cadre de la mission de repérage, l'opérateur de repérage a défini les **Zones Présentant des Similitudes d'Ouvrages** suivantes :



Zones présentant des similitudes d'ouvrage avec **présence d'amiante**

Z069 - Toiture Plaques ondulées en fibres ciment Non peint - (Zone continue : NON)

Quantité totale d'amiante estimée : 21 m²

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Réf. Sondage	Critères(s) ayant permis de conclure	Quantification	Photo
22	Garage	RDC	Toiture - Toiture Int. et Ext. - Plaques ondulées en fibres ciment - Non peint	X	S069	Résultat d'analyse	21 m ²	



Zones présentant des similitudes d'ouvrage sans présence d'amiante

Z000 - Conduit de fluide Conduits de fluides PVC Non peint - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
1	Sous-sol n°1	1er SS	Porte extérieure - Dormant et ouvrant extérieurs - A - Métal - Peinture				
			Porte extérieure - Dormant et ouvrant intérieurs - A - Métal - Peinture				
			Fenêtre - Volets - A - Bois - Peinture				
			Fenêtre - Volets - A - Métal - Peinture				
			Conduit de fluide - Du sol au plafond - Conduits de fluides PVC - Non peint	X			
2	Sous-sol n°2	1er SS	Conduit de fluide - Du sol au plafond - Conduits de fluides PVC - Non peint				
			Fenêtre n°1 - Dormant et ouvrant extérieurs - C - Bois - Peinture				

Amiante

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
			Fenêtre n°2 - Dormant et ouvrant extérieurs - D - Bois - Peinture				
			Escalier - Sol - Bois - Non peint				
3	Sous-sol n°3	1er SS	Fenêtre n°1 - Dormant et ouvrant extérieurs - B - Bois - Peinture				
			Fenêtre n°1 - Dormant et ouvrant intérieurs - B - Bois - Peinture				
			Fenêtre n°2 - Dormant et ouvrant extérieurs - B - Bois - Peinture				
			Fenêtre n°2 - Dormant et ouvrant intérieurs - B - Bois - Peinture				
			Fenêtre n°3 - Dormant et ouvrant extérieurs - C - Bois - Peinture				
			Fenêtre n°3 - Dormant et ouvrant intérieurs - C - Bois - Peinture				
			Porte extérieure - Dormant et ouvrant extérieurs - A - Bois - Peinture				
			Porte extérieure - Dormant et ouvrant intérieurs - A - Bois - Peinture				
4	Entrée	RDC	Porte intérieure n°1 - Dormant et ouvrant intérieurs - A - Bois - Peinture				
			Porte intérieure n°2 - Dormant et ouvrant intérieurs - B - Bois - Peinture				
			Porte intérieure n°3 - Dormant et ouvrant intérieurs - E - Bois - Peinture				
			Porte intérieure n°4 - Dormant et ouvrant intérieurs - A - Bois - Peinture				
			Porte extérieure - Dormant et ouvrant extérieurs - F - Métal - Peinture				
			Porte extérieure - Dormant et ouvrant intérieurs - F - Métal - Peinture				
			Porte extérieure - Ancien dormant - F - Bois - Peinture				
6	Salon	RDC	Revêtement de sol - Sol - Bois - Non peint				
			Plinthes - A, B, C, D - Bois - Peinture				
			Porte intérieure n°1 - Dormant et ouvrant intérieurs - A - Bois - Peinture				
			Porte intérieure n°2 - Dormant et ouvrant intérieurs - B - Bois - Peinture				
			Fenêtre - Ancien dormant - D - Bois - Peinture				
			Fenêtre - Dormant et ouvrant extérieurs - D - Bois - Peinture				
7	Séjour	RDC	Fenêtre - Dormant et ouvrant intérieurs - D - Bois - Peinture				
			Porte intérieure n°1 - Dormant et ouvrant intérieurs - A - Bois -				

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoign	Sondage	Prélèvement	Photo
			Peinture				
			Porte intérieure n°2 - Dormant et ouvrant intérieurs - A - Bois - Peinture				
			Porte intérieure n°3 - Dormant et ouvrant intérieurs - A - Bois - Peinture				
			Porte extérieure - Dormant et ouvrant extérieurs - B - Métal - Peinture				
			Porte extérieure - Dormant et ouvrant intérieurs - B - Métal - Peinture				
			Porte extérieure - Ancien dormant - B - Bois - Peinture				
			Fenêtre n°1 - Dormant et ouvrant extérieurs - C - Bois - Peinture				
			Fenêtre n°1 - Dormant et ouvrant intérieurs - C - Bois - Peinture				
			Fenêtre n°1 - Ancien dormant - C - Bois - Peinture				
			Fenêtre n°2 - Ancien dormant - C - Bois - Peinture				
			Fenêtre n°2 - Dormant et ouvrant extérieurs - C - Bois - Peinture				
			Fenêtre n°2 - Dormant et ouvrant intérieurs - C - Bois - Peinture				
			Fenêtre n°3 - Ancien dormant - C - Bois - Peinture				
			Fenêtre n°3 - Dormant et ouvrant extérieurs - C - Bois - Peinture				
			Fenêtre n°3 - Dormant et ouvrant intérieurs - C - Bois - Peinture				
8	Cuisine	RDC	Porte intérieure - Dormant et ouvrant intérieurs - A - Bois - Peinture				
			Fenêtre - Ancien dormant - B - Bois - Peinture				
			Fenêtre - Dormant et ouvrant extérieurs - B - Bois - Peinture				
			Fenêtre - Dormant et ouvrant intérieurs - B - Bois - Peinture				
9	Dégagement	RDC	Porte intérieure n°1 - Dormant et ouvrant intérieurs - A - Bois - Peinture				
			Porte intérieure n°2 - Dormant et ouvrant intérieurs - C - Bois - Peinture				
10	Salle d'eau	RDC	Porte intérieure n°1 - Dormant et ouvrant intérieurs - A - Bois - Peinture				
			Porte intérieure n°2 - Dormant et ouvrant intérieurs - E - Bois - Peinture				
			Fenêtre - Ancien dormant - F - Bois - Peinture				
			Fenêtre - Dormant et ouvrant extérieurs - F - Bois - Peinture				

Amiante

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoign	Sondage	Prélèvement	Photo
			Fenêtre - Dormant et ouvrant intérieurs - F - Bois - Peinture				
11	WC n°1	RDC	Porte intérieure - Dormant et ouvrant intérieurs - A - Bois - Peinture				
12	Escalier	RDC	Escalier - Chevêtre - Sol - Bois - Peinture				
			Escalier - Ensemble des contre-marches - Sol - Bois - Non peint				
			Escalier - Ensemble des marches - Sol - Bois - Non peint				
			Escalier - Limon - Sol - Bois - Peinture				
			Escalier - Main-courante - Sol - Métal - Peinture				
13	Palier	1er	Revêtement de sol - Sol - Bois - Non peint				
			Plinthes - C - Bois - Peinture				
			Charpente - Plafond - Bois - Non peint				
			Toiture - Toiture Int. et Ext. - Tuile terre cuite - Non peint				
			Fenêtre - Dormant et ouvrant extérieurs - A - PVC - Non peint				
			Fenêtre - Dormant et ouvrant intérieurs - A - PVC - Non peint				
			Fenêtre - Volets - A - Bois - Peinture				
			Porte intérieure n°1 - Dormant et ouvrant intérieurs - C - Bois - Peinture				
			Porte intérieure n°2 - Dormant et ouvrant intérieurs - C - Bois - Peinture				
14	Chambre n°1	1er	Revêtement de sol - Sol - Bois - Non peint				
			Plinthes - A, B, C, D - Bois - Peinture				
			Porte intérieure - Dormant et ouvrant intérieurs - A - Bois - Peinture				
			Fenêtre - Dormant et ouvrant extérieurs - C - PVC - Non peint				
			Fenêtre - Dormant et ouvrant intérieurs - C - PVC - Non peint				
			Fenêtre - Volets - C - Bois - Peinture				
15	Chambre n°2	1er	Revêtement de sol - Sol - Bois - Non peint				
			Porte intérieure - Dormant et ouvrant intérieurs - A - Bois - Peinture				
			Fenêtre - Dormant et ouvrant extérieurs - C - PVC - Non peint				
			Fenêtre - Dormant et ouvrant intérieurs - C - PVC - Non peint				
			Fenêtre - Volets - C - Bois - Peinture				
			Toiture - Toiture Int. et Ext. - Tuile terre cuite - Non peint				

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
16	Combles	2ème	Revêtement de sol - Sol - Bois - Non peint				
			Charpente - Plafond - Bois - Non peint				
			Toiture - Toiture Int. et Ext. - Tuile terre cuite - Non peint				
17	Façade arrière	Extérieur	Fenêtres - Volets - Mur extérieur - Bois - Peinture				
18	Abris de jardin	Extérieur	Plafond - Bois - Non peint				
			Toiture - Toiture Int. et Ext. - Tuile terre cuite - Non peint				
			Porte extérieure - Dormant et ouvrant extérieurs - A - Bois - Peinture				
			Porte extérieure - Dormant et ouvrant intérieurs - A - Bois - Peinture				
19	Pignon gauche	Extérieur	Fenêtres - Volets - Mur extérieur - Bois - Peinture				
			Menuiseries - Mur extérieur - Béton - Peinture				
			Escalier - Main-courante - Mur extérieur - Métal - Peinture				
20	Pignon droit	Extérieur	Fenêtres - Volets - Mur extérieur - Bois - Peinture				
21	Façade avant	Extérieur	Escalier - Main-courante - Mur extérieur - Métal - Peinture				
			Fenêtres - Volets - Mur extérieur - Bois - Peinture				
22	Garage	RDC	Plafond - Bois - Non peint				
			Porte extérieure - Dormant et ouvrant extérieurs - A - Bois - Peinture				
			Porte extérieure - Dormant et ouvrant intérieurs - A - Bois - Peinture				

2001 - Revêtement de sol Béton Non peint - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
1	Sous-sol n°1	1er SS	Revêtement de sol - Sol - Béton - Non peint	X	S001	P001	
2	Sous-sol n°2	1er SS	Revêtement de sol - Sol - Béton - Non peint				
3	Sous-sol n°3	1er SS	Revêtement de sol - Sol - Béton - Non peint				

Amiante

Z002 - Mur Joint d'assemblage et briques Non peint - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
1	Sous-sol n°1	1er SS	Mur - A, B, C, D - Joint d'assemblage et briques - Non peint	X	S002	P002	
2	Sous-sol n°2	1er SS	Mur - A, B, C, D - Joint d'assemblage et briques - Non peint				
3	Sous-sol n°3	1er SS	Mur - A, B, C, D - Joint d'assemblage et briques - Non peint				

Z003 - Appuis de fenêtre Béton Non peint - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
1	Sous-sol n°1	1er SS	Appuis de fenêtre - A - Béton - Non peint	X	S003	P003	

Z004 - Plafond Joint d'assemblage et briques Non peint - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
1	Sous-sol n°1	1er SS	Plafond - Joint d'assemblage et briques - Non peint	X	S004	P004	
2	Sous-sol n°2	1er SS	Plafond - Joint d'assemblage et briques - Non peint				
3	Sous-sol n°3	1er SS	Plafond - Joint d'assemblage et briques - Non peint				

Z005 - Revêtement de sol Joint d'assemblage et briques Non peint - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
2	Sous-sol n°2	1er SS	Revêtement de sol - Sol - Joint d'assemblage et briques - Non peint	X	S005	P005	

Amiante

2006 - Dalle Béton Non peint - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
2	Sous-sol n°2	1er SS	Dalle - Sol - Béton - Non peint	X	S006	P006	


2007 - Plafond Joint d'assemblage et briques plus récentes Non peint - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
2	Sous-sol n°2	1er SS	Plafond - Joint d'assemblage et briques plus récentes - Non peint	X	S007	P007	

2008 - Dalle Béton Non peint - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
1	Sous-sol n°1	1er SS	Dalle - B - Béton - Non peint				
2	Sous-sol n°2	1er SS	Dalle - B - Béton - Non peint				
3	Sous-sol n°3	1er SS	Dalle - D - Béton - Non peint	X	S008	P008	

2009 - Revêtement de sol Colle et carrelage Non peint - (Zone continue : NON)

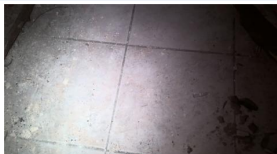N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
4	Entrée	RDC	Revêtement de sol - Sol - Colle et carrelage - Non peint	X	S009	P009	
5	Gaine technique	RDC	Revêtement de sol - Sol - Colle et carrelage - Non peint				
7	Séjour	RDC	Revêtement de sol - Sol - Colle et carrelage - Non peint				


Amiante

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
9	Dégagement	RDC	Revêtement de sol - Sol - Colle et carrelage - Non peint				


2010 - Plinthes Colle et plinthes Non peint - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
4	Entrée	RDC	Plinthes - A, B, C, D, E, F - Colle et plinthes - Non peint	X	S010	P010	
7	Séjour	RDC	Plinthes - A, B, C, D - Colle et plinthes - Non peint				
9	Dégagement	RDC	Plinthes - A, B, C, D - Colle et plinthes - Non peint				

2011 - Cloisons Enduit plâtre sur brique Fibre de verre / Peinture - (Zone continue : NON)

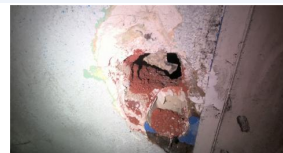N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
4	Entrée	RDC	Cloisons - A, B, E - Enduit plâtre sur brique - Fibre de verre / Peinture	X	S011	P011	
6	Salon	RDC	Cloisons - A, B - Enduit plâtre sur brique - Fibre de verre / Peinture				
9	Dégagement	RDC	Cloisons - A, C - Enduit plâtre sur brique - Fibre de verre / Peinture				
12	Escalier	RDC	Cloisons - B, D - Enduit plâtre sur brique - Papier peint				

2012 - Cloisons Joint d'assemblage et briques Non peint - (Zone continue : NON)

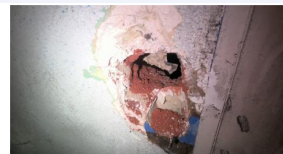N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
4	Entrée	RDC	Cloisons - A, B, E - Joint d'assemblage et briques - Non peint	X	S012	P012	
6	Salon	RDC	Cloisons - A, B - Joint d'assemblage et briques - Non peint				
7	Séjour	RDC	Cloisons - A - Joint d'assemblage et				

Amiante

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
			briques - Non peint				
9	Dégagement	RDC	Cloisons - A, C - Joint d'assemblage et briques - Non peint				
12	Escalier	RDC	Cloisons - B, D - Joint d'assemblage et briques - Non peint				

2013 - Mur de refend Enduit plâtre sur brique Fibre de verre / Peinture - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
4	Entrée	RDC	Mur de refend - C, D - Enduit plâtre sur brique - Fibre de verre / Peinture	X	S013	P013	
5	Gaine technique	RDC	Mur - A, B, C, D - Enduit plâtre sur brique - Papier peint				
6	Salon	RDC	Mur de refend - A - Enduit plâtre sur brique - Fibre de verre / Peinture				
7	Séjour	RDC	Mur de refend - Centre - Enduit plâtre sur brique - Papier peint				

2014 - Mur de refend Joint d'assemblage et briques Non peint - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
4	Entrée	RDC	Mur de refend - C, D - Joint d'assemblage et briques - Non peint	X	S014	P014	
5	Gaine technique	RDC	Mur - A, B, C, D - Joint d'assemblage et briques - Non peint				
6	Salon	RDC	Mur de refend - A - Joint d'assemblage et briques - Non peint				
7	Séjour	RDC	Mur de refend - Centre - Joint d'assemblage et briques - Non peint				

2015 - Plafond Enduit de débullage Peinture - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
4	Entrée	RDC	Plafond - Enduit de débullage - Peinture	X	S015	P015	
5	Gaine technique	RDC	Plafond - Enduit de débullage - Peinture				
6	Salon	RDC	Plafond - Enduit de débullage - Peinture				
7	Séjour	RDC	Plafond - Enduit de débullage - Peinture				
9	Dégagement	RDC	Plafond - Enduit de débullage - Peinture				

2016 - Plinthes Colle et plinthes Peinture - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
5	Gaine technique	RDC	Plinthes - A, B, C, D - Colle et plinthes - Peinture	X	S016	P016	

2017 - Mur sur extérieur Enduit plâtre sur brique Papier peint - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
4	Entrée	RDC	Mur sur extérieur - F - Enduit plâtre sur brique - Fibre de verre / Peinture				
6	Salon	RDC	Mur sur extérieur - C, D - Enduit plâtre sur brique - Papier peint	X	S017	P017	
7	Séjour	RDC	Mur sur extérieur - B, C, D - Enduit plâtre sur brique - Papier peint				
9	Dégagement	RDC	Mur sur extérieur - D - Enduit plâtre sur brique - Papier peint				

2018 - Mur sur extérieur Joint d'assemblage et briques Non peint - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
4	Entrée	RDC	Mur sur extérieur - F - Joint d'assemblage et briques - Non peint				
6	Salon	RDC	Mur sur extérieur - C, D - Joint d'assemblage et briques - Non peint	X	S018	P018	
7	Séjour	RDC	Mur sur extérieur - B, C, D - Joint d'assemblage et briques - Non peint				
9	Dégagement	RDC	Mur sur extérieur - D - Joint d'assemblage et briques - Non peint				

2019 - Revêtement de sol Colle et carrelage Non peint - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
8	Cuisine	RDC	Revêtement de sol - Sol - Colle et carrelage - Non peint	X	S019	P019	
10	Salle d'eau	RDC	Revêtement de sol - Sol - Colle et carrelage - Non peint				
11	WC n°1	RDC	Revêtement de sol - Sol - Colle et carrelage - Non peint				

2020 - Plinthes Colle et plinthes Non peint - (Zone continue : NON)


N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
8	Cuisine	RDC	Plinthes - A, B, C, D - Colle et plinthes - Non peint	X	S020	P020	
10	Salle d'eau	RDC	Plinthes - A, B, C, D - Colle et plinthes - Non peint				

Amiante

2021 - Cloisons Enduit plâtre sur brique Papier peint - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
7	Séjour	RDC	Cloisons - A - Enduit plâtre sur brique - Papier peint				
8	Cuisine	RDC	Cloisons - A, D - Enduit plâtre sur brique - Papier peint	X	S021	P021	
10	Salle d'eau	RDC	Cloisons - A - Enduit plâtre sur brique - Papier peint				

2022 - Cloisons Joint d'assemblage et briques Non peint - (Zone continue : NON)

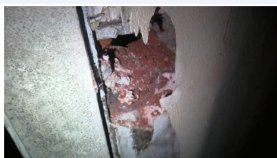N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
8	Cuisine	RDC	Cloisons - A, D - Joint d'assemblage et briques - Non peint	X	S022	P022	
10	Salle d'eau	RDC	Cloisons - A - Joint d'assemblage et briques - Non peint				

2023 - Revêtement mural Colle et faïences Papier peint - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
8	Cuisine	RDC	Revêtement mural - A, B, C - Colle et faïences - Papier peint	X	S023	P023	

2024 - Mur sur extérieur Enduit plâtre sur brique Papier peint - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
8	Cuisine	RDC	Mur sur extérieur - B - Enduit plâtre sur brique - Papier peint	X	S024	P024	
10	Salle d'eau	RDC	Mur sur extérieur - C, F - Enduit plâtre sur brique - Papier peint				

Amiante

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
11	WC n°1	RDC	Mur sur extérieur - C - Enduit plâtre sur brique - Papier peint				

2025 - Mur sur extérieur Joint d'assemblage et briques Non peint - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
8	Cuisine	RDC	Mur sur extérieur - B - Joint d'assemblage et briques - Non peint	X	S025	P025	
10	Salle d'eau	RDC	Mur sur extérieur - C, F - Joint d'assemblage et briques - Non peint				

2026 - Cloisons Enduit sur carreau de plâtre Papier peint - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
8	Cuisine	RDC	Cloisons - C - Enduit sur carreau de plâtre - Papier peint	X	S026	P026	
10	Salle d'eau	RDC	Cloisons - B, D, E - Enduit sur carreau de plâtre - Papier peint				
11	WC n°1	RDC	Cloisons - A, B, D - Enduit sur carreau de plâtre - Papier peint				

2027 - Plafond Enduit de débullage Peinture - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
8	Cuisine	RDC	Plafond - Enduit de débullage - Peinture	X	S027	P027	
10	Salle d'eau	RDC	Plafond - Enduit de débullage - Peinture				
11	WC n°1	RDC	Plafond - Enduit de débullage - Peinture				

Amiante

2028 - Revêtement mural Colle et faïences Non peint - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
10	Salle d'eau	RDC	Revêtement mural - A, B, C, D - Colle et faïences - Non peint	X	S028	P028	
11	WC n°1	RDC	Revêtement mural - B, C, D - Colle et faïences - Non peint				

2029 - Plafond Dalles polystyrène collées Non peint - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
10	Salle d'eau	RDC	Plafond - Dalles polystyrène collées - Non peint	X	S029	P029	
11	WC n°1	RDC	Plafond - Dalles polystyrène collées - Non peint				

2030 - Gaine verticale Enduit sur gaine Peinture - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
15	Chambre n°2	1er	Gaine verticale - A - Enduit sur gaine - Peinture	X	S030	P030	

2031 - Cloisons Enduit plâtre sur brique Peinture - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
14	Chambre n°1	1er	Cloisons - D - Enduit plâtre sur brique - Peinture				
15	Chambre n°2	1er	Cloisons - A, B - Enduit plâtre sur brique - Peinture	X	S031	P031	

Amiante

Z032 - Cloisons Joint d'assemblage et briques Peinture - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
14	Chambre n°1	1er	Cloisons - D - Joint d'assemblage et briques - Peinture				
15	Chambre n°2	1er	Cloisons - A, B - Joint d'assemblage et briques - Peinture	X	S032	P032	

Z033 - Mur sur extérieur Enduit plâtre sur brique Peinture - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
14	Chambre n°1	1er	Mur sur extérieur - B, C - Enduit plâtre sur brique - Peinture				
15	Chambre n°2	1er	Mur sur extérieur - C, D - Enduit plâtre sur brique - Peinture	X	S033	P033	

Z034 - Mur sur extérieur Joint d'assemblage et briques Non peint - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
14	Chambre n°1	1er	Mur sur extérieur - B, C - Joint d'assemblage et briques - Non peint				
15	Chambre n°2	1er	Mur sur extérieur - C, D - Joint d'assemblage et briques - Non peint	X	S034	P034	

Z035 - Plafond Lattis plâtré Peinture - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
14	Chambre n°1	1er	Plafond - Lattis plâtré - Peinture				
15	Chambre n°2	1er	Plafond - Lattis plâtré - Peinture	X	S035	P035	

Amiante

Z036 - Plafond Isolant type laine de verre Non peint - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
14	Chambre n°1	1er	Plafond - Isolant type laine de verre - Non peint				
15	Chambre n°2	1er	Plafond - Isolant type laine de verre - Non peint	X	S036	P036	
16	Combles	2ème	Revêtement de sol - Sol - Isolant type laine de verre - Non peint				


Z037 - Revêtement de sol Colle et revêtement PVC Non peint - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
13	Palier	1er	Revêtement de sol - Sol - Colle et revêtement PVC - Non peint	X	S037	P037	

Z038 - Mur Joint d'assemblage et briques Non peint - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
13	Palier	1er	Mur - A, B, C, D - Joint d'assemblage et briques - Non peint	X	S038	P038	
			Gaine verticale - C - Joint d'assemblage et briques - Non peint				

Z039 - Mur Enduit plâtre sur brique Peinture - (Zone continue : NON)

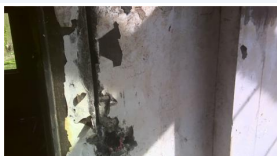
N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
13	Palier	1er	Mur - C - Enduit plâtre sur brique - Peinture	X	S039	P039	

Amiante


Z040 - Plafond Ecran sous toiture Non peint - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
13	Palier	1er	Plafond - Ecran sous toiture - Non peint	X	S040	P040	
14	Chambre n°1	1er	Plafond - Ecran sous toiture - Non peint				
15	Chambre n°2	1er	Plafond - Ecran sous toiture - Non peint				
16	Combles	2ème	Plafond - Ecran sous toiture - Non peint				


Z041 - Revêtement de sol Moquette collé Non peint - (Zone continue : NON)

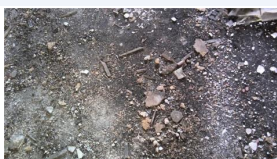N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
14	Chambre n°1	1er	Revêtement de sol - Sol - Moquette collé - Non peint	X	S041	P041	

Z042 - Cloisons Enduit sur carreau de plâtre Non peint - (Zone continue : NON)

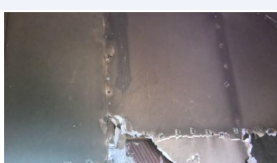N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
14	Chambre n°1	1er	Cloisons - A - Enduit sur carreau de plâtre - Non peint	X	S042	P042	

Z043 - Gaine verticale Joint d'assemblage et briques Non peint - (Zone continue : NON)

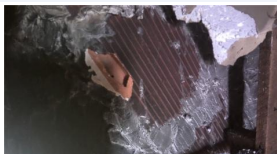
N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
14	Chambre n°1	1er	Gaine verticale - A - Joint d'assemblage et briques - Non peint	X	S043	P043	

Amiante

Z044 - Plafond Enduit de débullage Peinture - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
14	Chambre n°1	1er	Plafond - Enduit de débullage - Peinture	X	S044	P044	
15	Chambre n°2	1er	Plafond - Enduit de débullage - Peinture				

Z045 - Plafond Dalles polystyrène collées Non peint - (Zone continue : NON)

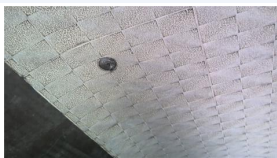N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
14	Chambre n°1	1er	Plafond - Dalles polystyrène collées - Non peint	X	S045	P045	

Z046 - Mur Joint d'assemblage et briques blanches Non peint - (Zone continue : NON)


N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
17	Façade arrière	Extérieur	Mur - Mur extérieur - Joint d'assemblage et briques blanches - Non peint	X	S046	P046	

Z047 - Mur Joint d'assemblage et briques rouges Non peint - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
17	Façade arrière	Extérieur	Mur - Mur extérieur - Joint d'assemblage et briques rouges - Non peint	X	S047	P047	

Amiante

Z048 - Menuiseries Béton Peinture - (Zone continue : NON)

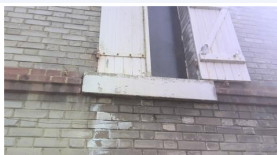N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
17	Façade arrière	Extérieur	Menuiseries - Mur extérieur - Béton - Peinture	X	S048	P048	

Z049 - Dalle Béton Non peint - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
18	Abris de jardin	Extérieur	Dalle - Sol - Béton - Non peint	X	S049	P049	

Z050 - Soubassement Enduit ciment Non peint - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
18	Abris de jardin	Extérieur	Soubassement - A, B, C, D - Enduit ciment - Non peint	X	S050	P050	

Z051 - Mur Joint d'assemblage et briques Non peint - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
18	Abris de jardin	Extérieur	Mur - A, B, C, D - Joint d'assemblage et briques - Non peint	X	S051	P051	

Z052 - Poutre Joint d'assemblage et briques Non peint - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
18	Abris de jardin	Extérieur	Poutre - Mur extérieur - Joint d'assemblage et briques - Non peint	X	S052	P052	

Z053 - Escalier Ensemble des marches Béton Non peint - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
19	Pignon gauche	Extérieur	Escalier - Ensemble des marches - Mur extérieur - Béton - Non peint	X	S053	P053	


Z054 - Mur Joint d'assemblage et briques blanches Non peint - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
19	Pignon gauche	Extérieur	Mur - Mur extérieur - Joint d'assemblage et briques blanches - Non peint	X	S054	P054	

Z055 - Mur Joint d'assemblage et briques rouges Non peint - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
19	Pignon gauche	Extérieur	Mur - Mur extérieur - Joint d'assemblage et briques rouges - Non peint	X	S055	P055	

Z056 - Menuiseries Appuis de fenêtres Béton Peinture - (Zone continue : NON)

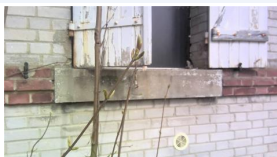N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
19	Pignon gauche	Extérieur	Menuiseries - Appuis de fenêtres - Mur extérieur - Béton - Peinture	X	S056	P056	


Z057 - Menuiseries Appui de fenêtre Béton Non peint - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
17	Façade arrière	Extérieur	Menuiseries - Appui de fenêtre - Mur extérieur - Béton - Non peint	X	S057	P057	

Z058 - Mur Joint d'assemblage et briques blanches Non peint - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
20	Pignon droit	Extérieur	Mur - Mur extérieur - Joint d'assemblage et briques blanches - Non peint	X	S058	P058	

Z059 - Mur Joint d'assemblage et briques rouges Non peint - (Zone continue : NON)

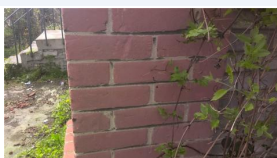N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
20	Pignon droit	Extérieur	Mur - Mur extérieur - Joint d'assemblage et briques rouges - Non peint	X	S059	P059	

Z060 - Menuiseries Appuis de fenêtres Béton Peinture - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
20	Pignon droit	Extérieur	Menuiseries - Appuis de fenêtres - Mur extérieur - Béton - Peinture	X	S060	P060	

Z061 - Seuil de porte Béton Non peint - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
21	Façade avant	Extérieur	Seuil de porte - Mur extérieur - Béton - Non peint	X	S061	P061	

Z062 - Escalier Ensemble des marches Béton Non peint - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
21	Façade avant	Extérieur	Escalier - Ensemble des marches - Mur extérieur - Béton - Non peint	X	S062	P062	

Z063 - Menuiseries Appuis de fenêtres Béton Peinture - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
21	Façade avant	Extérieur	Menuiseries - Appuis de fenêtres - Mur extérieur - Béton - Peinture	X	S063	P063	

Z064 - Mur Joint d'assemblage et briques blanches Non peint - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
21	Façade avant	Extérieur	Mur - Mur extérieur - Joint d'assemblage et briques blanches - Non peint	X	S064	P064	

Z065 - Mur Joint d'assemblage et briques rouges Non peint - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
21	Façade avant	Extérieur	Mur - Mur extérieur - Joint d'assemblage et briques rouges - Non peint	X	S065	P065	

Z066 - Dalle Béton Non peint - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
22	Garage	RDC	Dalle - Sol - Béton - Non peint	X	S066	P066	

Z067 - Mur Joint d'assemblage et Blocs bétons Peinture - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
22	Garage	RDC	Mur - A, C, D - Joint d'assemblage et Blocs bétons - Peinture	X	S067	P067	

Z068 - Mur Joint d'assemblage et briques Peinture - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
22	Garage	RDC	Mur - B - Joint d'assemblage et briques - Peinture	X	S068	P068	

Z070 - Toiture Plaques polyester Non peint - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
22	Garage	RDC	Toiture - Toiture Int. et Ext. - Plaques polyester - Non peint	X	S070	P070	

6

RESULTATS DU REPERAGE

6.1 RESULTATS DE L'ANALYSE DOCUMENTAIRE

Type de document	Statut	Document	Référence	Commentaire
Programme de travaux	remis	Programme de travaux	Démolition de la maison	Néant

Amiante

6.2 LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES

N° local	Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Critères(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante)
1	Sous-sol n°1	1er SS	Revêtement de sol - Sol - Béton - Non peint	Résultat d'analyse	Non
			Dalle - B - Béton - Non peint	Résultat d'analyse	Non
			Mur - A, B, C, D - Joint d'assemblage et briques - Non peint	Résultat d'analyse	Non
			Porte extérieure - Dormant et ouvrant extérieurs - A - Métal - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Porte extérieure - Dormant et ouvrant intérieurs - A - Métal - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Fenêtre - Volets - A - Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Fenêtre - Volets - A - Métal - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Plafond - Joint d'assemblage et briques - Non peint	Résultat d'analyse	Non
			Conduit de fluide - Du sol au plafond - Conduits de fluides PVC - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Appuis de fenêtre - A - Béton - Non peint	Résultat d'analyse	Non
2	Sous-sol n°2	1er SS	Revêtement de sol - Sol - Béton - Non peint	Résultat d'analyse	Non
			Dalle - B - Béton - Non peint	Résultat d'analyse	Non
			Revêtement de sol - Sol - Joint d'assemblage et briques - Non peint	Résultat d'analyse	Non
			Mur - A, B, C, D - Joint d'assemblage et briques - Non peint	Résultat d'analyse	Non
			Conduit de fluide - Du sol au plafond - Conduits de fluides PVC - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Plafond - Joint d'assemblage et briques - Non peint	Résultat d'analyse	Non
			Dalle - Sol - Béton - Non peint	Résultat d'analyse	Non
			Plafond - Joint d'assemblage et briques plus récentes - Non peint	Résultat d'analyse	Non
			Fenêtre n°1 - Dormant et ouvrant extérieurs - C - Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Fenêtre n°2 - Dormant et ouvrant extérieurs - D - Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Escalier - Sol - Bois - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
3	Sous-sol n°3	1er SS	Mur - A, B, C, D - Joint d'assemblage et briques - Non peint	Résultat d'analyse	Non
			Plafond - Joint d'assemblage et briques - Non peint	Résultat d'analyse	Non
			Revêtement de sol - Sol - Béton - Non peint	Résultat d'analyse	Non
			Dalle - D - Béton - Non peint	Résultat d'analyse	Non
			Fenêtre n°1 - Dormant et ouvrant extérieurs - B - Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Fenêtre n°1 - Dormant et ouvrant intérieurs - B - Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Fenêtre n°2 - Dormant et ouvrant extérieurs - B - Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Fenêtre n°2 - Dormant et ouvrant intérieurs - B - Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Fenêtre n°3 - Dormant et ouvrant extérieurs - C - Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Fenêtre n°3 - Dormant et ouvrant intérieurs - C - Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Porte extérieure - Dormant et ouvrant extérieurs - A - Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Porte extérieure - Dormant et ouvrant intérieurs - A - Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
4	Entrée	RDC	Revêtement de sol - Sol - Colle et carrelage - Non peint	Résultat d'analyse	Non
			Plinthes - A, B, C, D, E, F - Colle et plinthes - Non peint	Résultat d'analyse	Non
			Cloisons - A, B, E - Enduit plâtre sur brique - Fibre de verre / Peinture	Résultat d'analyse	Non
			Cloisons - A, B, E - Joint d'assemblage et	Résultat d'analyse	Non

Amiante

N° local	Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Critères(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante)
			briques - Non peint		
			Mur de refend - C, D - Enduit plâtre sur brique - Fibre de verre / Peinture	Résultat d'analyse	Non
			Mur de refend - C, D - Joint d'assemblage et briques - Non peint	Résultat d'analyse	Non
			Mur sur extérieur - F - Enduit plâtre sur brique - Fibre de verre / Peinture	Résultat d'analyse	Non
			Mur sur extérieur - F - Joint d'assemblage et briques - Non peint	Résultat d'analyse	Non
			Porte intérieure n°1 - Dormant et ouvrant intérieurs - A - Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Porte intérieure n°2 - Dormant et ouvrant intérieurs - B - Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Porte intérieure n°3 - Dormant et ouvrant intérieurs - E - Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Porte intérieure n°4 - Dormant et ouvrant intérieurs - A - Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Porte extérieure - Dormant et ouvrant extérieurs - F - Métal - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Porte extérieure - Dormant et ouvrant intérieurs - F - Métal - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Plafond - Enduit de débullage - Peinture	Résultat d'analyse	Non
			Porte extérieure - Ancien dormant - F - Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
5	Gaine technique	RDC	Revêtement de sol - Sol - Colle et carrelage - Non peint	Résultat d'analyse	Non
			Plinthes - A, B, C, D - Colle et plinthes - Peinture	Résultat d'analyse	Non
			Mur - A, B, C, D - Joint d'assemblage et briques - Non peint	Résultat d'analyse	Non
			Mur - A, B, C, D - Enduit plâtre sur brique - Papier peint	Résultat d'analyse	Non
			Plafond - Enduit de débullage - Peinture	Résultat d'analyse	Non
6	Salon	RDC	Revêtement de sol - Sol - Bois - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Cloisons - A, B - Enduit plâtre sur brique - Fibre de verre / Peinture	Résultat d'analyse	Non
			Cloisons - A, B - Joint d'assemblage et briques - Non peint	Résultat d'analyse	Non
			Mur de refend - A - Enduit plâtre sur brique - Fibre de verre / Peinture	Résultat d'analyse	Non
			Mur de refend - A - Joint d'assemblage et briques - Non peint	Résultat d'analyse	Non
			Mur sur extérieur - C, D - Enduit plâtre sur brique - Papier peint	Résultat d'analyse	Non
			Mur sur extérieur - C, D - Joint d'assemblage et briques - Non peint	Résultat d'analyse	Non
			Plinthes - A, B, C, D - Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Porte intérieure n°1 - Dormant et ouvrant intérieurs - A - Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Porte intérieure n°2 - Dormant et ouvrant intérieurs - B - Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Plafond - Enduit de débullage - Peinture	Résultat d'analyse	Non
			Fenêtre - Ancien dormant - D - Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Fenêtre - Dormant et ouvrant extérieurs - D - Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Fenêtre - Dormant et ouvrant intérieurs - D - Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
7	Séjour	RDC	Plinthes - A, B, C, D - Colle et plinthes - Non peint	Résultat d'analyse	Non
			Plafond - Enduit de débullage - Peinture	Résultat d'analyse	Non
			Revêtement de sol - Sol - Colle et carrelage - Non peint	Résultat d'analyse	Non
			Cloisons - A - Enduit plâtre sur brique - Papier peint	Résultat d'analyse	Non

Amiante

N° local	Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Critères(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante)
			Cloisons - A - Joint d'assemblage et briques - Non peint	Résultat d'analyse	Non
			Mur sur extérieur - B, C, D - Enduit plâtre sur brique - Papier peint	Résultat d'analyse	Non
			Mur sur extérieur - B, C, D - Joint d'assemblage et briques - Non peint	Résultat d'analyse	Non
			Mur de refend - Centre - Enduit plâtre sur brique - Papier peint	Résultat d'analyse	Non
			Mur de refend - Centre - Joint d'assemblage et briques - Non peint	Résultat d'analyse	Non
			Porte intérieure n°1 - Dormant et ouvrant intérieurs - A - Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Porte intérieure n°2 - Dormant et ouvrant intérieurs - A - Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Porte intérieure n°3 - Dormant et ouvrant intérieurs - A - Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Porte extérieure - Dormant et ouvrant extérieurs - B - Métal - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Porte extérieure - Dormant et ouvrant intérieurs - B - Métal - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Porte extérieure - Ancien dormant - B - Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Fenêtre n°1 - Dormant et ouvrant extérieurs - C - Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Fenêtre n°1 - Dormant et ouvrant intérieurs - C - Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Fenêtre n°1 - Ancien dormant - C - Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Fenêtre n°2 - Ancien dormant - C - Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Fenêtre n°2 - Dormant et ouvrant extérieurs - C - Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Fenêtre n°2 - Dormant et ouvrant intérieurs - C - Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Fenêtre n°3 - Ancien dormant - C - Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Fenêtre n°3 - Dormant et ouvrant extérieurs - C - Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Fenêtre n°3 - Dormant et ouvrant intérieurs - C - Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
8	Cuisine	RDC	Plinthes - A, B, C, D - Colle et plinthes - Non peint	Résultat d'analyse	Non
			Revêtement de sol - Sol - Colle et carrelage - Non peint	Résultat d'analyse	Non
			Cloisons - A, D - Enduit plâtre sur brique - Papier peint	Résultat d'analyse	Non
			Cloisons - A, D - Joint d'assemblage et briques - Non peint	Résultat d'analyse	Non
			Mur sur extérieur - B - Enduit plâtre sur brique - Papier peint	Résultat d'analyse	Non
			Mur sur extérieur - B - Joint d'assemblage et briques - Non peint	Résultat d'analyse	Non
			Cloisons - C - Enduit sur carreau de plâtre - Papier peint	Résultat d'analyse	Non
			Porte intérieure - Dormant et ouvrant intérieurs - A - Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Fenêtre - Ancien dormant - B - Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Fenêtre - Dormant et ouvrant extérieurs - B - Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Fenêtre - Dormant et ouvrant intérieurs - B - Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Revêtement mural - A, B, C - Colle et faïences - Papier peint	Résultat d'analyse	Non
			Plafond - Enduit de déboulage - Peinture	Résultat d'analyse	Non
9	Dégagement	RDC	Revêtement de sol - Sol - Colle et carrelage - Non peint	Résultat d'analyse	Non
			Plinthes - A, B, C, D - Colle et plinthes - Non	Résultat d'analyse	Non

Amiante

N° local	Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Critères(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante)
			peint		
			Cloisons - A, C - Enduit plâtre sur brique - Fibre de verre / Peinture	Résultat d'analyse	Non
			Cloisons - A, C - Joint d'assemblage et briques - Non peint	Résultat d'analyse	Non
			Mur sur extérieur - D - Enduit plâtre sur brique - Papier peint	Résultat d'analyse	Non
			Mur sur extérieur - D - Joint d'assemblage et briques - Non peint	Résultat d'analyse	Non
			Porte intérieure n°1 - Dormant et ouvrant intérieurs - A - Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Porte intérieure n°2 - Dormant et ouvrant intérieurs - C - Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Plafond - Enduit de débullage - Peinture	Résultat d'analyse	Non
10	Salle d'eau	RDC	Plinthes - A, B, C, D - Colle et plinthes - Non peint	Résultat d'analyse	Non
			Revêtement de sol - Sol - Colle et carrelage - Non peint	Résultat d'analyse	Non
			Cloisons - A - Enduit plâtre sur brique - Papier peint	Résultat d'analyse	Non
			Cloisons - A - Joint d'assemblage et briques - Non peint	Résultat d'analyse	Non
			Cloisons - B, D, E - Enduit sur carreau de plâtre - Papier peint	Résultat d'analyse	Non
			Mur sur extérieur - C, F - Enduit plâtre sur brique - Papier peint	Résultat d'analyse	Non
			Mur sur extérieur - C, F - Joint d'assemblage et briques - Non peint	Résultat d'analyse	Non
			Revêtement mural - A, B, C, D - Colle et faïences - Non peint	Résultat d'analyse	Non
			Porte intérieure n°1 - Dormant et ouvrant intérieurs - A - Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Porte intérieure n°2 - Dormant et ouvrant intérieurs - E - Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Fenêtre - Ancien dormant - F - Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Fenêtre - Dormant et ouvrant extérieurs - F - Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Fenêtre - Dormant et ouvrant intérieurs - F - Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Plafond - Enduit de débullage - Peinture	Résultat d'analyse	Non
			Plafond - Dalles polystyrène collées - Non peint	Résultat d'analyse	Non
			Plafond - Enduit de débullage - Peinture	Résultat d'analyse	Non
			Plafond - Dalles polystyrène collées - Non peint	Résultat d'analyse	Non
11	WC n°1	RDC	Revêtement de sol - Sol - Colle et carrelage - Non peint	Résultat d'analyse	Non
			Cloisons - A, B, D - Enduit sur carreau de plâtre - Papier peint	Résultat d'analyse	Non
			Mur sur extérieur - C - Enduit plâtre sur brique - Papier peint	Résultat d'analyse	Non
			Revêtement mural - B, C, D - Colle et faïences - Non peint	Résultat d'analyse	Non
			Porte intérieure - Dormant et ouvrant intérieurs - A - Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Escalier - Chevêtre - Sol - Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Escalier - Ensemble des contre-marches - Sol - Bois - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
12	Escalier	RDC	Escalier - Ensemble des marches - Sol - Bois - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Escalier - Limon - Sol - Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Escalier - Main-courante - Sol - Métal - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Cloisons - B, D - Enduit plâtre sur brique -	Résultat d'analyse	Non

Amiante

N° local	Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Critères(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante)
13	Palier	1er	Papier peint		
			Cloisons - B, D - Joint d'assemblage et briques - Non peint	Résultat d'analyse	Non
			Revêtement de sol - Sol - Colle et revêtement PVC - Non peint	Résultat d'analyse	Non
			Revêtement de sol - Sol - Bois - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Mur - A, B, C, D - Joint d'assemblage et briques - Non peint	Résultat d'analyse	Non
			Mur - C - Enduit plâtre sur brique - Peinture	Résultat d'analyse	Non
			Plinthes - C - Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Gaine verticale - C - Joint d'assemblage et briques - Non peint	Résultat d'analyse	Non
			Charpente - Plafond - Bois - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Toiture - Toiture Int. et Ext. - Tuile terre cuite - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Plafond - Ecran sous toiture - Non peint	Résultat d'analyse	Non
			Fenêtre - Dormant et ouvrant extérieurs - A - PVC - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Fenêtre - Dormant et ouvrant intérieurs - A - PVC - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Fenêtre - Volets - A - Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Porte intérieure n°1 - Dormant et ouvrant intérieurs - C - Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Porte intérieure n°2 - Dormant et ouvrant intérieurs - C - Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
14	Chambre n°1	1er	Revêtement de sol - Sol - Bois - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Revêtement de sol - Sol - Moquette collé - Non peint	Résultat d'analyse	Non
			Gaine verticale - A - Joint d'assemblage et briques - Non peint	Résultat d'analyse	Non
			Plinthes - A, B, C, D - Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Mur sur extérieur - B, C - Enduit plâtre sur brique - Peinture	Résultat d'analyse	Non
			Mur sur extérieur - B, C - Joint d'assemblage et briques - Non peint	Résultat d'analyse	Non
			Cloisons - D - Enduit plâtre sur brique - Peinture	Résultat d'analyse	Non
			Porte intérieure - Dormant et ouvrant intérieurs - A - Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Plafond - Enduit de débullage - Peinture	Résultat d'analyse	Non
			Plafond - Dalles polystyrène collées - Non peint	Résultat d'analyse	Non
			Fenêtre - Dormant et ouvrant extérieurs - C - PVC - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Fenêtre - Dormant et ouvrant intérieurs - C - PVC - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Fenêtre - Volets - C - Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Plafond - Lattis plâtré - Peinture	Résultat d'analyse	Non
			Plafond - Isolant type laine de verre - Non peint	Résultat d'analyse	Non
			Plafond - Ecran sous toiture - Non peint	Résultat d'analyse	Non
15	Chambre n°2	1er	Cloisons - A - Enduit sur carreau de plâtre - Non peint	Résultat d'analyse	Non
			Cloisons - D - Joint d'assemblage et briques - Peinture	Résultat d'analyse	Non
			Revêtement de sol - Sol - Bois - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Cloisons - A, B - Enduit plâtre sur brique - Peinture	Résultat d'analyse	Non
			Mur sur extérieur - C, D - Enduit plâtre sur	Résultat d'analyse	Non

Amiante

N° local	Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Critères(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante)
			brique - Peinture		
			Mur sur extérieur - C, D - Joint d'assemblage et briques - Non peint	Résultat d'analyse	Non
			Gaine verticale - A - Enduit sur gaine - Peinture	Résultat d'analyse	Non
			Porte intérieure - Dormant et ouvrant intérieurs - A - Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Fenêtre - Dormant et ouvrant extérieurs - C - PVC - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Fenêtre - Dormant et ouvrant intérieurs - C - PVC - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Fenêtre - Volets - C - Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Plafond - Ecran sous toiture - Non peint	Résultat d'analyse	Non
			Toiture - Toiture Int. et Ext. - Tuile terre cuite - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Cloisons - A, B - Joint d'assemblage et briques - Peinture	Résultat d'analyse	Non
			Plafond - Lattis plâtré - Peinture	Résultat d'analyse	Non
			Plafond - Isolant type laine de verre - Non peint	Résultat d'analyse	Non
			Plafond - Enduit de débullage - Peinture	Résultat d'analyse	Non
			Plafond - Enduit de débullage - Peinture	Résultat d'analyse	Non
16	Combles	2ème	Revêtement de sol - Sol - Bois - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Revêtement de sol - Sol - Isolant type laine de verre - Non peint	Résultat d'analyse	Non
			Charpente - Plafond - Bois - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Plafond - Ecran sous toiture - Non peint	Résultat d'analyse	Non
			Toiture - Toiture Int. et Ext. - Tuile terre cuite - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
17	Façade arrière	Extérieur	Mur - Mur extérieur - Joint d'assemblage et briques blanches - Non peint	Résultat d'analyse	Non
			Mur - Mur extérieur - Joint d'assemblage et briques rouges - Non peint	Résultat d'analyse	Non
			Menuiseries - Mur extérieur - Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Non
			Menuiseries - Appui de fenêtre - Mur extérieur - Béton - Non peint	Résultat d'analyse	Non
			Fenêtres - Volets - Mur extérieur - Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
18	Abris de jardin	Extérieur	Dalle - Sol - Béton - Non peint	Résultat d'analyse	Non
			Soubassement - A, B, C, D - Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Non
			Mur - A, B, C, D - Joint d'assemblage et briques - Non peint	Résultat d'analyse	Non
			Plafond - Bois - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Toiture - Toiture Int. et Ext. - Tuile terre cuite - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Porte extérieure - Dormant et ouvrant extérieurs - A - Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Porte extérieure - Dormant et ouvrant intérieurs - A - Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Poutre - Mur extérieur - Joint d'assemblage et briques - Non peint	Résultat d'analyse	Non
19	Pignon gauche	Extérieur	Fenêtres - Volets - Mur extérieur - Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Menuiseries - Mur extérieur - Béton - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Mur - Mur extérieur - Joint d'assemblage et briques blanches - Non peint	Résultat d'analyse	Non
			Mur - Mur extérieur - Joint d'assemblage et briques rouges - Non peint	Résultat d'analyse	Non
			Escalier - Ensemble des marches - Mur extérieur - Béton - Non peint	Résultat d'analyse	Non
			Escalier - Main-courante - Mur extérieur -	Matériau ou produit qui par nature ne	Non

Amiante

N° local	Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Critères(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante)
			Métal - Peinture	contient pas d'amiante	
			Menuiseries - Appuis de fenêtres - Mur extérieur - Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Non
20	Pignon droit	Extérieur	Fenêtres - Volets - Mur extérieur - Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Menuiseries - Appuis de fenêtres - Mur extérieur - Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Non
			Mur - Mur extérieur - Joint d'assemblage et briques blanches - Non peint	Résultat d'analyse	Non
			Mur - Mur extérieur - Joint d'assemblage et briques rouges - Non peint	Résultat d'analyse	Non
21	Façade avant	Extérieur	Escalier - Ensemble des marches - Mur extérieur - Béton - Non peint	Résultat d'analyse	Non
			Escalier - Main-courante - Mur extérieur - Métal - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Fenêtres - Volets - Mur extérieur - Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Menuiseries - Appuis de fenêtres - Mur extérieur - Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Non
			Mur - Mur extérieur - Joint d'assemblage et briques blanches - Non peint	Résultat d'analyse	Non
			Mur - Mur extérieur - Joint d'assemblage et briques rouges - Non peint	Résultat d'analyse	Non
			Seuil de porte - Mur extérieur - Béton - Non peint	Résultat d'analyse	Non
22	Garage	RDC	Dalle - Sol - Béton - Non peint	Résultat d'analyse	Non
			Plafond - Bois - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Porte extérieure - Dormant et ouvrant extérieurs - A - Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Porte extérieure - Dormant et ouvrant intérieurs - A - Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non
			Toiture - Toiture Int. et Ext. - Plaques ondulées en fibres ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Oui
			Toiture - Toiture Int. et Ext. - Plaques polyester - Non peint	Résultat d'analyse	Non
			Mur - A, C, D - Joint d'assemblage et Blocs bétons - Peinture	Résultat d'analyse	Non
			Mur - B - Joint d'assemblage et briques - Peinture	Résultat d'analyse	Non

6.3 COMMENTAIRE SUR LA MISSION

Un conduit en fibre-ciment est observé en toiture au niveau de la gaine de la cheminée. Cet élément n'a pas pu faire l'objet d'un prélèvement en raison de son inaccessibilité sans moyens spécifiques d'accès en hauteur. La nature exacte du matériau n'a pas pu être vérifiée et nous ne pouvons affirmer l'absence ou la présence d'amiante dans ce matériau.

De plus, l'ensemble des éléments en toiture comme la gaine et ses composants en sortie de toiture n'ont également pas pu être investigué pour les mêmes raisons.

Nous restons à la disposition du donneur d'ordre pour toutes investigations et informations complémentaires.

6.4 RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION



PRELEVEMENT : P001

Emplacement



Nom du client	VNF Voies Navigables de France	Nom de l'opérateur	TAVERNIER Germain
Numéro de dossier	132851 VNF	Date de prélèvement	24/03/2026
Pièce ou local	1er SS - Sous-sol n°1	Référence du sondage	S001
Matériau	Béton - Non peint	Localisation	Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Béton / Non peint		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-021508-01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P002

Emplacement



Nom du client	VNF Voies Navigables de France	Nom de l'opérateur	TAVERNIER Germain
Numéro de dossier	132851 VNF	Date de prélèvement	24/03/2026
Pièce ou local	1er SS - Sous-sol n°1	Référence du sondage	S002
Matériau	Joint d'assemblage et briques - Non peint	Localisation	Mur - A, B, C, D

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Joint d'assemblage et briques / Non peint		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-021508-01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

Amiante



PRELEVEMENT : P003

Emplacement



Nom du client	VNF Voies Navigables de France	Nom de l'opérateur	TAVERNIER Germain
Numéro de dossier	132851 VNF	Date de prélèvement	24/03/2026
Pièce ou local	1er SS - Sous-sol n°1	Référence du sondage	S003
Matériau	Béton - Non peint	Localisation	Appuis de fenêtre - A

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Béton / Non peint		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-021508-01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P004

Emplacement



Nom du client	VNF Voies Navigables de France	Nom de l'opérateur	TAVERNIER Germain
Numéro de dossier	132851 VNF	Date de prélèvement	24/03/2026
Pièce ou local	1er SS - Sous-sol n°1	Référence du sondage	S004
Matériau	Joint d'assemblage et briques - Non peint	Localisation	Plafond - Plafond

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Joint d'assemblage et briques / Non peint		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-021508-01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur de type joint (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P005

Emplacement



Nom du client	VNF Voies Navigables de France	Nom de l'opérateur	TAVERNIER Germain
Numéro de dossier	132851 VNF	Date de prélèvement	24/03/2026
Pièce ou local	1er SS - Sous-sol n°2	Référence du sondage	S005
Matériau	Joint d'assemblage et briques - Non peint	Localisation	Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Joint d'assemblage et briques / Non peint		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-021508-01	Matériau dur de type brique (marron) ; matériau semi-dur de type joint (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P006

Emplacement



Nom du client	VNF Voies Navigables de France	Nom de l'opérateur	TAVERNIER Germain
Numéro de dossier	132851 VNF	Date de prélèvement	24/03/2026
Pièce ou local	1er SS - Sous-sol n°2	Référence du sondage	S006
Matériau	Béton - Non peint	Localisation	Dalle - Sol

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Béton / Non peint		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-021508-01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P007

Emplacement



Nom du client	VNF Voies Navigables de France	Nom de l'opérateur	TAVERNIER Germain
Numéro de dossier	132851 VNF	Date de prélèvement	24/03/2026
Pièce ou local	1er SS - Sous-sol n°2	Référence du sondage	S007
Matériau	Joint d'assemblage et briques plus récentes - Non peint	Localisation	Plafond - Plafond

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Joint d'assemblage et briques plus récentes / Non peint		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-021508-01	Matériau dur de type brique (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P008

Emplacement



Nom du client	VNF Voies Navigables de France	Nom de l'opérateur	TAVERNIER Germain
Numéro de dossier	132851 VNF	Date de prélèvement	24/03/2026
Pièce ou local	1er SS - Sous-sol n°3	Référence du sondage	S008
Matériau	Béton - Non peint	Localisation	Dalle - D

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Béton / Non peint		0 cm


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-021508-01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P009

Emplacement

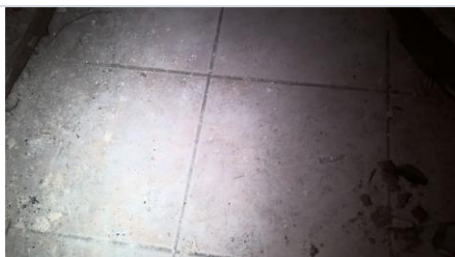

Nom du client	VNF Voies Navigables de France	Nom de l'opérateur	TAVERNIER Germain
Numéro de dossier	132851 VNF	Date de prélèvement	24/03/2026
Pièce ou local	RDC - Entrée	Référence du sondage	S009
Matériau	Colle et carrelage - Non peint	Localisation	Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Colle et carrelage / Non peint		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-021508-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (marron) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P010

Emplacement



Nom du client	VNF Voies Navigables de France	Nom de l'opérateur	TAVERNIER Germain
Numéro de dossier	132851 VNF	Date de prélèvement	24/03/2026
Pièce ou local	RDC - Entrée	Référence du sondage	S010
Matériau	Colle et plinthes - Non peint	Localisation	Plinthes - A, B, C, D, E, F

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Colle et plinthes / Non peint		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-021508-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (gris) (foncé)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

Amiante



PRELEVEMENT : P011

Emplacement

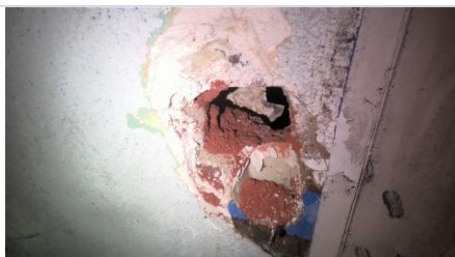

Nom du client	VNF Voies Navigables de France	Nom de l'opérateur	TAVERNIER Germain
Numéro de dossier	132851 VNF	Date de prélèvement	24/03/2026
Pièce ou local	RDC - Entrée	Référence du sondage	S011
Matériau	Enduit plâtre sur brique - Fibre de verre / Peinture	Localisation	Cloisons - A, B, E

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Enduit plâtre sur brique / Fibre de verre / Peinture		0 cm


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-021508-01	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type brique (marron) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P012

Emplacement

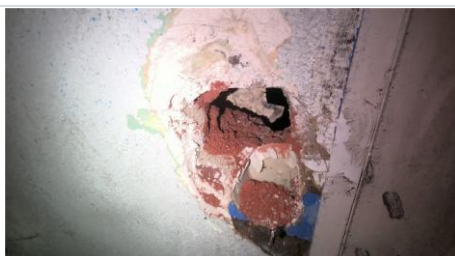

Nom du client	VNF Voies Navigables de France	Nom de l'opérateur	TAVERNIER Germain
Numéro de dossier	132851 VNF	Date de prélèvement	24/03/2026
Pièce ou local	RDC - Entrée	Référence du sondage	S012
Matériau	Joint d'assemblage et briques - Non peint	Localisation	Cloisons - A, B, E

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Joint d'assemblage et briques / Non peint		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-021508-01	Matériau dur de type joint ciment (granulaire) (gris) ; matériau dur de type brique (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

Amiante



PRELEVEMENT : P013

Emplacement



Nom du client	VNF Voies Navigables de France	Nom de l'opérateur	TAVERNIER Germain
Numéro de dossier	132851 VNF	Date de prélèvement	24/03/2026
Pièce ou local	RDC - Entrée	Référence du sondage	S013
Matériau	Enduit plâtre sur brique - Fibre de verre / Peinture	Localisation	Mur de refend - C, D

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Enduit plâtre sur brique / Fibre de verre / Peinture		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-021508-01	Matériau de type système d'enduit peinture (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P014

Emplacement



Nom du client	VNF Voies Navigables de France	Nom de l'opérateur	TAVERNIER Germain
Numéro de dossier	132851 VNF	Date de prélèvement	24/03/2026
Pièce ou local	RDC - Entrée	Référence du sondage	S014
Matériau	Joint d'assemblage et briques - Non peint	Localisation	Mur de refend - C, D

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Joint d'assemblage et briques / Non peint		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-021508-01	Matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type brique (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P015

Emplacement



Nom du client	VNF Voies Navigables de France	Nom de l'opérateur	TAVERNIER Germain
Numéro de dossier	132851 VNF	Date de prélèvement	24/03/2026
Pièce ou local	RDC - Entrée	Référence du sondage	S015
Matériau	Enduit de débullage - Peinture	Localisation	Plafond - Plafond

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Enduit de débullage / Peinture		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-021508-01	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P016

Emplacement



Nom du client	VNF Voies Navigables de France	Nom de l'opérateur	TAVERNIER Germain
Numéro de dossier	132851 VNF	Date de prélèvement	24/03/2026
Pièce ou local	RDC - Gaine technique	Référence du sondage	S016
Matériau	Colle et plinthes - Peinture	Localisation	Plinthes - A, B, C, D

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Colle et plinthes / Peinture		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-021508-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P017

Emplacement



Nom du client	VNF Voies Navigables de France	Nom de l'opérateur	TAVERNIER Germain
Numéro de dossier	132851 VNF	Date de prélèvement	24/03/2026
Pièce ou local	RDC - Salon	Référence du sondage	S017
Matériau	Enduit plâtre sur brique - Papier peint	Localisation	Mur sur extérieur - C, D

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Enduit plâtre sur brique / Papier peint		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-021508-01	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)
001-COUCHE	AR-26-RI-021508-01	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P018

Emplacement



Nom du client	VNF Voies Navigables de France	Nom de l'opérateur	TAVERNIER Germain
Numéro de dossier	132851 VNF	Date de prélèvement	24/03/2026
Pièce ou local	RDC - Salon	Référence du sondage	S018
Matériau	Joint d'assemblage et briques - Non peint	Localisation	Mur sur extérieur - C, D

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Joint d'assemblage et briques / Non peint		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-021508-01	Matériau dur de type joint ciment (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)
001-COUCHE	AR-26-RI-021508-01	Matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau semi-dur (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

Amiante



PRELEVEMENT : P019

Emplacement



Nom du client	VNF Voies Navigables de France	Nom de l'opérateur	TAVERNIER Germain
Numéro de dossier	132851 VNF	Date de prélèvement	24/03/2026
Pièce ou local	RDC - Cuisine	Référence du sondage	S019
Matériau	Colle et carrelage - Non peint	Localisation	Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Colle et carrelage / Non peint		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-021508-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P020

Emplacement



Nom du client	VNF Voies Navigables de France	Nom de l'opérateur	TAVERNIER Germain
Numéro de dossier	132851 VNF	Date de prélèvement	24/03/2026
Pièce ou local	RDC - Cuisine	Référence du sondage	S020
Matériau	Colle et plinthes - Non peint	Localisation	Plinthes - A, B, C, D

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Colle et plinthes / Non peint		0 cm


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-021508-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P021

Emplacement

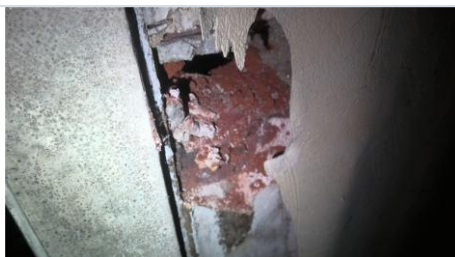

Nom du client	VNF Voies Navigables de France	Nom de l'opérateur	TAVERNIER Germain
Numéro de dossier	132851 VNF	Date de prélèvement	24/03/2026
Pièce ou local	RDC - Cuisine	Référence du sondage	S021
Matériau	Enduit plâtre sur brique - Papier peint	Localisation	Cloisons - A, D

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Enduit plâtre sur brique / Papier peint		0 cm


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-021508-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P022

Emplacement

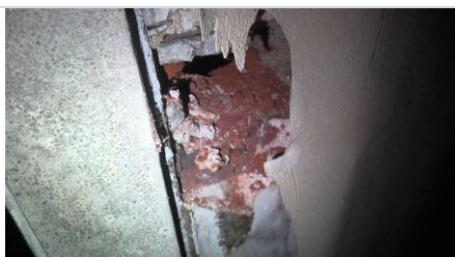

Nom du client	VNF Voies Navigables de France	Nom de l'opérateur	TAVERNIER Germain
Numéro de dossier	132851 VNF	Date de prélèvement	24/03/2026
Pièce ou local	RDC - Cuisine	Référence du sondage	S022
Matériau	Joint d'assemblage et briques - Non peint	Localisation	Cloisons - A, D

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Joint d'assemblage et briques / Non peint		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-021508-01	Matériau dur de type brique (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P023

Emplacement



Nom du client	VNF Voies Navigables de France	Nom de l'opérateur	TAVERNIER Germain
Numéro de dossier	132851 VNF	Date de prélèvement	24/03/2026
Pièce ou local	RDC - Cuisine	Référence du sondage	S023
Matériau	Colle et faïences - Papier peint	Localisation	Revêtement mural - A, B, C

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Colle et faïences / Papier peint		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-021508-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P024

Emplacement



Nom du client	VNF Voies Navigables de France	Nom de l'opérateur	TAVERNIER Germain
Numéro de dossier	132851 VNF	Date de prélèvement	24/03/2026
Pièce ou local	RDC - Cuisine	Référence du sondage	S024
Matériau	Enduit plâtre sur brique - Papier peint	Localisation	Mur sur extérieur - B

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Enduit plâtre sur brique / Papier peint		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-021508-01	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P025

Emplacement



Nom du client	VNF Voies Navigables de France	Nom de l'opérateur	TAVERNIER Germain
Numéro de dossier	132851 VNF	Date de prélèvement	24/03/2026
Pièce ou local	RDC - Cuisine	Référence du sondage	S025
Matériau	Joint d'assemblage et briques - Non peint	Localisation	Mur sur extérieur - B

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Joint d'assemblage et briques / Non peint		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-021508-01	Matériau dur de type brique (marron) ; matériau semi-dur de type joint (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P026

Emplacement



Nom du client	VNF Voies Navigables de France	Nom de l'opérateur	TAVERNIER Germain
Numéro de dossier	132851 VNF	Date de prélèvement	24/03/2026
Pièce ou local	RDC - Cuisine	Référence du sondage	S026
Matériau	Enduit sur carreau de plâtre - Papier peint	Localisation	Cloisons - C

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Enduit sur carreau de plâtre / Papier peint		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-021508-01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P027

Emplacement



Nom du client	VNF Voies Navigables de France	Nom de l'opérateur	TAVERNIER Germain
Numéro de dossier	132851 VNF	Date de prélèvement	24/03/2026
Pièce ou local	RDC - Cuisine	Référence du sondage	S027
Matériau	Enduit de débullage - Peinture	Localisation	Plafond - Plafond

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Enduit de débullage / Peinture		0 cm


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-021508-01	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P028

Emplacement

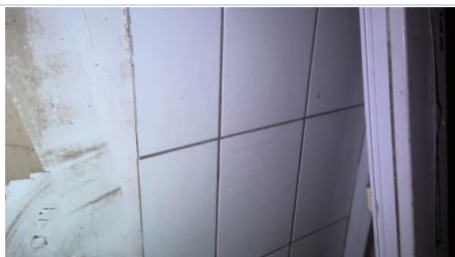

Nom du client	VNF Voies Navigables de France	Nom de l'opérateur	TAVERNIER Germain
Numéro de dossier	132851 VNF	Date de prélèvement	24/03/2026
Pièce ou local	RDC - Salle d'eau	Référence du sondage	S028
Matériau	Colle et faïences - Non peint	Localisation	Revêtement mural - A, B, C, D

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Colle et faïences / Non peint		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-021508-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P029

Emplacement



Nom du client	VNF Voies Navigables de France	Nom de l'opérateur	TAVERNIER Germain
Numéro de dossier	132851 VNF	Date de prélèvement	24/03/2026
Pièce ou local	RDC - Salle d'eau	Référence du sondage	S029
Matériau	Dalles polystyrène collées - Non peint	Localisation	Plafond - Plafond

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Dalles polystyrène / Non peint		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-021508-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P030

Emplacement



Nom du client	VNF Voies Navigables de France	Nom de l'opérateur	TAVERNIER Germain
Numéro de dossier	132851 VNF	Date de prélèvement	24/03/2026
Pièce ou local	1er - Chambre n°2	Référence du sondage	S030
Matériau	Enduit sur gaine - Peinture	Localisation	Gainé verticale - A

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Enduit sur gaine / Peinture		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-021508-01	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P031

Emplacement



Nom du client	VNF Voies Navigables de France	Nom de l'opérateur	TAVERNIER Germain
Numéro de dossier	132851 VNF	Date de prélèvement	24/03/2026
Pièce ou local	1er - Chambre n°2	Référence du sondage	S031
Matériau	Enduit plâtre sur brique - Peinture	Localisation	Cloisons - A, B

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Enduit plâtre sur brique / Peinture		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-021508-01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (pulvérulent) (gris) ; matériau dur de type brique (marron) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P032

Emplacement



Nom du client	VNF Voies Navigables de France	Nom de l'opérateur	TAVERNIER Germain
Numéro de dossier	132851 VNF	Date de prélèvement	24/03/2026
Pièce ou local	1er - Chambre n°2	Référence du sondage	S032
Matériau	Joint d'assemblage et briques - Peinture	Localisation	Cloisons - A, B

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Joint d'assemblage et briques / Peinture		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-021508-01	Matériau semi-dur de type joint (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P033

Emplacement



Nom du client	VNF Voies Navigables de France	Nom de l'opérateur	TAVERNIER Germain
Numéro de dossier	132851 VNF	Date de prélèvement	24/03/2026
Pièce ou local	1er - Chambre n°2	Référence du sondage	S033
Matériau	Enduit plâtre sur brique - Peinture	Localisation	Mur sur extérieur - C, D

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Enduit plâtre sur brique / Peinture		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-021508-01	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P034

Emplacement



Nom du client	VNF Voies Navigables de France	Nom de l'opérateur	TAVERNIER Germain
Numéro de dossier	132851 VNF	Date de prélèvement	24/03/2026
Pièce ou local	1er - Chambre n°2	Référence du sondage	S034
Matériau	Joint d'assemblage et briques - Non peint	Localisation	Mur sur extérieur - C, D

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Joint d'assemblage et briques / Non peint		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-021508-01	Matériau semi-dur de type joint (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P035

Emplacement



Nom du client	VNF Voies Navigables de France	Nom de l'opérateur	TAVERNIER Germain
Numéro de dossier	132851 VNF	Date de prélèvement	24/03/2026
Pièce ou local	1er - Chambre n°2	Référence du sondage	S035
Matériau	Lattis plâtré - Peinture	Localisation	Plafond - Plafond

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Lattis plâtré / Peinture		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-021508-01	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (pulvérulent) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P036

Emplacement



Nom du client	VNF Voies Navigables de France	Nom de l'opérateur	TAVERNIER Germain
Numéro de dossier	132851 VNF	Date de prélèvement	24/03/2026
Pièce ou local	1er - Chambre n°2	Référence du sondage	S036
Matériau	Isolant type laine de verre - Non peint	Localisation	Plafond - Plafond

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Isolant type laine de verre / Non peint		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-021508-01	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP)



PRELEVEMENT : P037

Emplacement



Nom du client	VNF Voies Navigables de France	Nom de l'opérateur	TAVERNIER Germain
Numéro de dossier	132851 VNF	Date de prélèvement	24/03/2026
Pièce ou local	1er - Palier	Référence du sondage	S037
Matériau	Colle et revêtement PVC - Non peint	Localisation	Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Colle et revêtement PVC / Non peint		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-021508-01	Matériau souple de type revêtement de sol (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P038

Emplacement



Nom du client	VNF Voies Navigables de France	Nom de l'opérateur	TAVERNIER Germain
Numéro de dossier	132851 VNF	Date de prélèvement	24/03/2026
Pièce ou local	1er - Palier	Référence du sondage	S038
Matériau	Joint d'assemblage et briques - Non peint	Localisation	Mur - A, B, C, D

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Joint d'assemblage et briques / Non peint		0 cm


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-021508-01	Matériau semi-dur de type joint (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P039

Emplacement

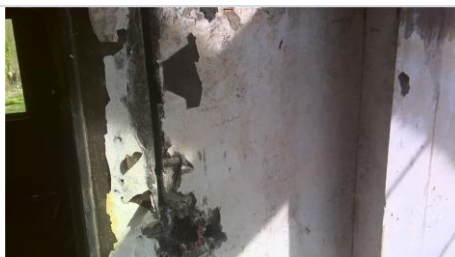

Nom du client	VNF Voies Navigables de France	Nom de l'opérateur	TAVERNIER Germain
Numéro de dossier	132851 VNF	Date de prélèvement	24/03/2026
Pièce ou local	1er - Palier	Référence du sondage	S039
Matériau	Enduit plâtre sur brique - Peinture	Localisation	Mur - C

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Enduit plâtre sur brique / Peinture		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-021508-01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)
001-COUCHE	AR-26-RI-021508-01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P040

Emplacement



Nom du client	VNF Voies Navigables de France	Nom de l'opérateur	TAVERNIER Germain
Numéro de dossier	132851 VNF	Date de prélèvement	24/03/2026
Pièce ou local	1er - Palier	Référence du sondage	S040
Matériau	Ecran sous toiture - Non peint	Localisation	Plafond - Plafond

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Ecran sous toiture / Non peint		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-021508-01	Matériau souple de type plaque (bitumineux) (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P041

Emplacement



Nom du client	VNF Voies Navigables de France	Nom de l'opérateur	TAVERNIER Germain
Numéro de dossier	132851 VNF	Date de prélèvement	24/03/2026
Pièce ou local	1er - Chambre n°1	Référence du sondage	S041
Matériau	Moquette collé - Non peint	Localisation	Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Moquette collé / Non peint		0 cm


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-021508-01	Matériau souple fibreux de type moquette (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P042

Emplacement

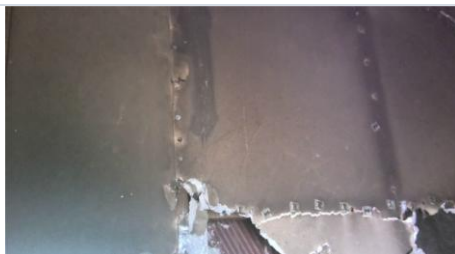

Nom du client	VNF Voies Navigables de France	Nom de l'opérateur	TAVERNIER Germain
Numéro de dossier	132851 VNF	Date de prélèvement	24/03/2026
Pièce ou local	1er - Chambre n°1	Référence du sondage	S042
Matériau	Enduit sur carreau de plâtre - Non peint	Localisation	Cloisons - A

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Enduit sur carreau de plâtre / Non peint		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-021508-01	Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P043

Emplacement



Nom du client	VNF Voies Navigables de France	Nom de l'opérateur	TAVERNIER Germain
Numéro de dossier	132851 VNF	Date de prélèvement	24/03/2026
Pièce ou local	1er - Chambre n°1	Référence du sondage	S043
Matériau	Joint d'assemblage et briques - Non peint	Localisation	Gaine verticale - A

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Joint d'assemblage et briques / Non peint		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-021508-01	Matériau dur de type brique (marron) ; matériau semi-dur de type joint (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P044

Emplacement



Nom du client	VNF Voies Navigables de France	Nom de l'opérateur	TAVERNIER Germain
Numéro de dossier	132851 VNF	Date de prélèvement	24/03/2026
Pièce ou local	1er - Chambre n°1	Référence du sondage	S044
Matériau	Enduit de débouillage - Peinture	Localisation	Plafond - Plafond

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Enduit de débouillage / Peinture		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-021508-01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P045

Emplacement



Nom du client	VNF Voies Navigables de France	Nom de l'opérateur	TAVERNIER Germain
Numéro de dossier	132851 VNF	Date de prélèvement	24/03/2026
Pièce ou local	1er - Chambre n°1	Référence du sondage	S045
Matériau	Dalles polystyrène collées - Non peint	Localisation	Plafond - Plafond

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Dalles polystyrène collées / Non peint		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-021508-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau (gris) ; matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau de type colle (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P046

Emplacement



Nom du client	VNF Voies Navigables de France	Nom de l'opérateur	TAVERNIER Germain
Numéro de dossier	132851 VNF	Date de prélèvement	24/03/2026
Pièce ou local	Extérieur - Façade arrière	Référence du sondage	S046
Matériau	Joint d'assemblage et briques blanches - Non peint	Localisation	Mur - Mur extérieur

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Joint d'assemblage et briques blanches / Non peint		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-021508-01	Matériau semi-dur de type joint (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P047

Emplacement



Nom du client	VNF Voies Navigables de France	Nom de l'opérateur	TAVERNIER Germain
Numéro de dossier	132851 VNF	Date de prélèvement	24/03/2026
Pièce ou local	Extérieur - Façade arrière	Référence du sondage	S047
Matériau	Joint d'assemblage et briques rouges - Non peint	Localisation	Mur - Mur extérieur

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Joint d'assemblage et briques rouges / Non peint		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-021508-01	Matériau dur de type brique (marron) ; matériau semi-dur (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P048

Emplacement



Nom du client	VNF Voies Navigables de France	Nom de l'opérateur	TAVERNIER Germain
Numéro de dossier	132851 VNF	Date de prélèvement	24/03/2026
Pièce ou local	Extérieur - Façade arrière	Référence du sondage	S048
Matériau	Béton - Peinture	Localisation	Menuiseries - Mur extérieur

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Béton / Peinture		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-021508-01	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P049

Emplacement



Nom du client	VNF Voies Navigables de France	Nom de l'opérateur	TAVERNIER Germain
Numéro de dossier	132851 VNF	Date de prélèvement	24/03/2026
Pièce ou local	Extérieur - Abris de jardin	Référence du sondage	S049
Matériau	Béton - Non peint	Localisation	Dalle - Sol

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Béton / Non peint		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-021508-01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P050

Emplacement



Nom du client	VNF Voies Navigables de France	Nom de l'opérateur	TAVERNIER Germain
Numéro de dossier	132851 VNF	Date de prélèvement	24/03/2026
Pièce ou local	Extérieur - Abris de jardin	Référence du sondage	S050
Matériau	Enduit ciment - Non peint	Localisation	Soubassement - A, B, C, D

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Enduit ciment / Non peint		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-021508-01	Matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P051

Emplacement



Nom du client	VNF Voies Navigables de France	Nom de l'opérateur	TAVERNIER Germain
Numéro de dossier	132851 VNF	Date de prélèvement	24/03/2026
Pièce ou local	Extérieur - Abris de jardin	Référence du sondage	S051
Matériau	Joint d'assemblage et briques - Non peint	Localisation	Mur - A, B, C, D

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Joint d'assemblage et briques / Non peint		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-021508-01	Matériau semi-dur de type joint (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P052

Emplacement



Nom du client	VNF Voies Navigables de France	Nom de l'opérateur	TAVERNIER Germain
Numéro de dossier	132851 VNF	Date de prélèvement	24/03/2026
Pièce ou local	Extérieur - Abris de jardin	Référence du sondage	S052
Matériau	Joint d'assemblage et briques - Non peint	Localisation	Poutre - Mur extérieur

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Joint d'assemblage et briques / Non peint		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-021508-01	Matériau dur de type joint ciment (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P053

Emplacement



Nom du client	VNF Voies Navigables de France	Nom de l'opérateur	TAVERNIER Germain
Numéro de dossier	132851 VNF	Date de prélèvement	24/03/2026
Pièce ou local	Extérieur - Pignon gauche	Référence du sondage	S053
Matériau	Béton - Non peint	Localisation	Escalier - Mur extérieur Ensemble des marches
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Béton / Non peint		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-021508-01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P054

Emplacement



Nom du client	VNF Voies Navigables de France	Nom de l'opérateur	TAVERNIER Germain
Numéro de dossier	132851 VNF	Date de prélèvement	24/03/2026
Pièce ou local	Extérieur - Pignon gauche	Référence du sondage	S054
Matériau	Joint d'assemblage et briques blanches - Non peint	Localisation	Mur - Mur extérieur
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Joint d'assemblage et briques blanches / Non peint		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-021508-01	Matériau dur de type joint ciment (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P055

Emplacement



Nom du client	VNF Voies Navigables de France	Nom de l'opérateur	TAVERNIER Germain
Numéro de dossier	132851 VNF	Date de prélèvement	24/03/2026
Pièce ou local	Extérieur - Pignon gauche	Référence du sondage	S055
Matériau	Joint d'assemblage et briques rouges - Non peint	Localisation	Mur - Mur extérieur

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Joint d'assemblage et briques rouges / Non peint		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-021508-01	Matériau dur de type joint ciment (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P056

Emplacement



Nom du client	VNF Voies Navigables de France	Nom de l'opérateur	TAVERNIER Germain
Numéro de dossier	132851 VNF	Date de prélèvement	24/03/2026
Pièce ou local	Extérieur - Pignon gauche	Référence du sondage	S056
Matériau	Béton - Peinture	Localisation	Menuiseries - Mur extérieur Appuis de fenêtres

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Béton / Peinture		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-021508-01	Matériau dur de type ciment (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P057

Emplacement



Nom du client	VNF Voies Navigables de France	Nom de l'opérateur	TAVERNIER Germain
Numéro de dossier	132851 VNF	Date de prélèvement	24/03/2026
Pièce ou local	Extérieur - Façade arrière	Référence du sondage	S057
Matériau	Béton - Non peint	Localisation	Menuiseries - Mur extérieur Appui de fenêtre
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Béton / Peinture		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-021508-01	Matériau dur de type ciment (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P058

Emplacement



Nom du client	VNF Voies Navigables de France	Nom de l'opérateur	TAVERNIER Germain
Numéro de dossier	132851 VNF	Date de prélèvement	24/03/2026
Pièce ou local	Extérieur - Pignon droit	Référence du sondage	S058
Matériau	Joint d'assemblage et briques blanches - Non peint	Localisation	Mur - Mur extérieur
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Joint d'assemblage et briques blanches / Non peint		0 cm


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-021508-01	Matériau dur de type joint ciment (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P059

Emplacement

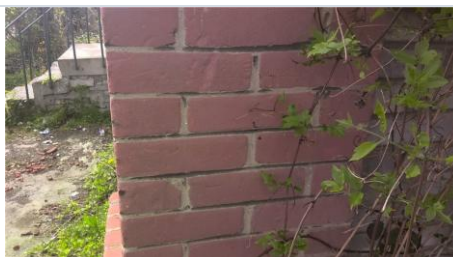

Nom du client	VNF Voies Navigables de France	Nom de l'opérateur	TAVERNIER Germain
Numéro de dossier	132851 VNF	Date de prélèvement	24/03/2026
Pièce ou local	Extérieur - Pignon droit	Référence du sondage	S059
Matériau	Joint d'assemblage et briques rouges - Non peint	Localisation	Mur - Mur extérieur

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Joint d'assemblage et briques rouges / Non peint		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-021508-01	Matériau dur de type joint ciment (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P060

Emplacement



Nom du client	VNF Voies Navigables de France	Nom de l'opérateur	TAVERNIER Germain
Numéro de dossier	132851 VNF	Date de prélèvement	24/03/2026
Pièce ou local	Extérieur - Pignon droit	Référence du sondage	S060
Matériau	Béton - Peinture	Localisation	Menuiseries - Mur extérieur Appuis de fenêtres

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Béton / Peinture		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-021508-01	Matériau dur de type ciment (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P061

Emplacement



Nom du client	VNF Voies Navigables de France	Nom de l'opérateur	TAVERNIER Germain
Numéro de dossier	132851 VNF	Date de prélèvement	24/03/2026
Pièce ou local	Extérieur - Façade avant	Référence du sondage	S061
Matériau	Béton - Non peint	Localisation	Seuil de porte - Mur extérieur

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Béton / Non peint		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-021508-01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P062

Emplacement



Nom du client	VNF Voies Navigables de France	Nom de l'opérateur	TAVERNIER Germain
Numéro de dossier	132851 VNF	Date de prélèvement	24/03/2026
Pièce ou local	Extérieur - Façade avant	Référence du sondage	S062
Matériau	Béton - Non peint	Localisation	Escalier - Mur extérieur Ensemble des marches

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Béton / Non peint		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-021508-01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P063

Emplacement



Nom du client	VNF Voies Navigables de France	Nom de l'opérateur	TAVERNIER Germain
Numéro de dossier	132851 VNF	Date de prélèvement	24/03/2026
Pièce ou local	Extérieur - Façade avant	Référence du sondage	S063
Matériau	Béton - Peinture	Localisation	Menuiseries - Mur extérieur Appuis de fenêtres
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Béton / Peinture		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-021508-01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P064

Emplacement



Nom du client	VNF Voies Navigables de France	Nom de l'opérateur	TAVERNIER Germain
Numéro de dossier	132851 VNF	Date de prélèvement	24/03/2026
Pièce ou local	Extérieur - Façade avant	Référence du sondage	S064
Matériau	Joint d'assemblage et briques blanches - Non peint	Localisation	Mur - Mur extérieur
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Joint d'assemblage et briques blanches / Non peint		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-021508-01	Matériau semi-dur de type joint (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P065

Emplacement



Nom du client	VNF Voies Navigables de France	Nom de l'opérateur	TAVERNIER Germain
Numéro de dossier	132851 VNF	Date de prélèvement	24/03/2026
Pièce ou local	Extérieur - Façade avant	Référence du sondage	S065
Matériau	Joint d'assemblage et briques rouges - Non peint	Localisation	Mur - Mur extérieur
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Joint d'assemblage et briques rouges / Non peint		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-021508-01	Matériau dur de type brique (marron) ; matériau semi-dur (gris) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P066

Emplacement



Nom du client	VNF Voies Navigables de France	Nom de l'opérateur	TAVERNIER Germain
Numéro de dossier	132851 VNF	Date de prélèvement	24/03/2026
Pièce ou local	RDC - Garage	Référence du sondage	S066
Matériau	Béton - Non peint	Localisation	Dalle - Sol
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Béton / Non peint		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-021508-01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P067

Emplacement



Nom du client	VNF Voies Navigables de France	Nom de l'opérateur	TAVERNIER Germain
Numéro de dossier	132851 VNF	Date de prélèvement	24/03/2026
Pièce ou local	RDC - Garage	Référence du sondage	S067
Matériau	Joint d'assemblage et Blocs bétons - Peinture	Localisation	Mur - A, C, D

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Joint d'assemblage et Blocs bétons / Peinture		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-021508-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P068

Emplacement



Nom du client	VNF Voies Navigables de France	Nom de l'opérateur	TAVERNIER Germain
Numéro de dossier	132851 VNF	Date de prélèvement	24/03/2026
Pièce ou local	RDC - Garage	Référence du sondage	S068
Matériau	Joint d'assemblage et briques - Peinture	Localisation	Mur - B

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Joint d'assemblage et briques / Peinture		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-021508-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P069

Emplacement



Nom du client	VNF Voies Navigables de France	Nom de l'opérateur	TAVERNIER Germain
Numéro de dossier	132851 VNF	Date de prélèvement	24/03/2026
Pièce ou local	RDC - Garage	Référence du sondage	S069
Matériau	Plaques ondulées en fibres ciment - Non peint	Localisation	Toiture - Toiture Int. et Ext.
Résultat amiante	 PRÉSENCE D'AMIANTE Fibres d'amiante de type chrysotile, grunerite-amiante (amosite)		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Plaques ondulées en fibres ciment / Non peint		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-021508-01	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile, grunerite-amiante (amosite)	Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP)



PRELEVEMENT : P070

Emplacement



Nom du client	VNF Voies Navigables de France	Nom de l'opérateur	TAVERNIER Germain
Numéro de dossier	132851 VNF	Date de prélèvement	24/03/2026
Pièce ou local	RDC - Garage	Référence du sondage	S070
Matériau	Plaques polyester - Non peint	Localisation	Toiture - Toiture Int. et Ext.
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Plaques polyester / Non peint		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-021508-01	Matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (transparent) ; matériau semi-dur (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)


Amiante

ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS

Sous-sol			
Client	VNF Voies Navigables de France		
N° dossier	132851 VNF		
N° planche	1/10	Version	0
Date	23/03/2026		
Intervenant	TAVERNIER Germain		
Origine du plan	EX'IM		
Type	Croquis		
Adresse	2 boulevard Jean Bouin 02100 SAINT-QUENTIN		
Bâtiment	Saint-Quentin / Maison		
Etage	1er SS	N° lot	
Commentaire	Néant		
Légende			

[Plan de masse](#)

Sous-sol

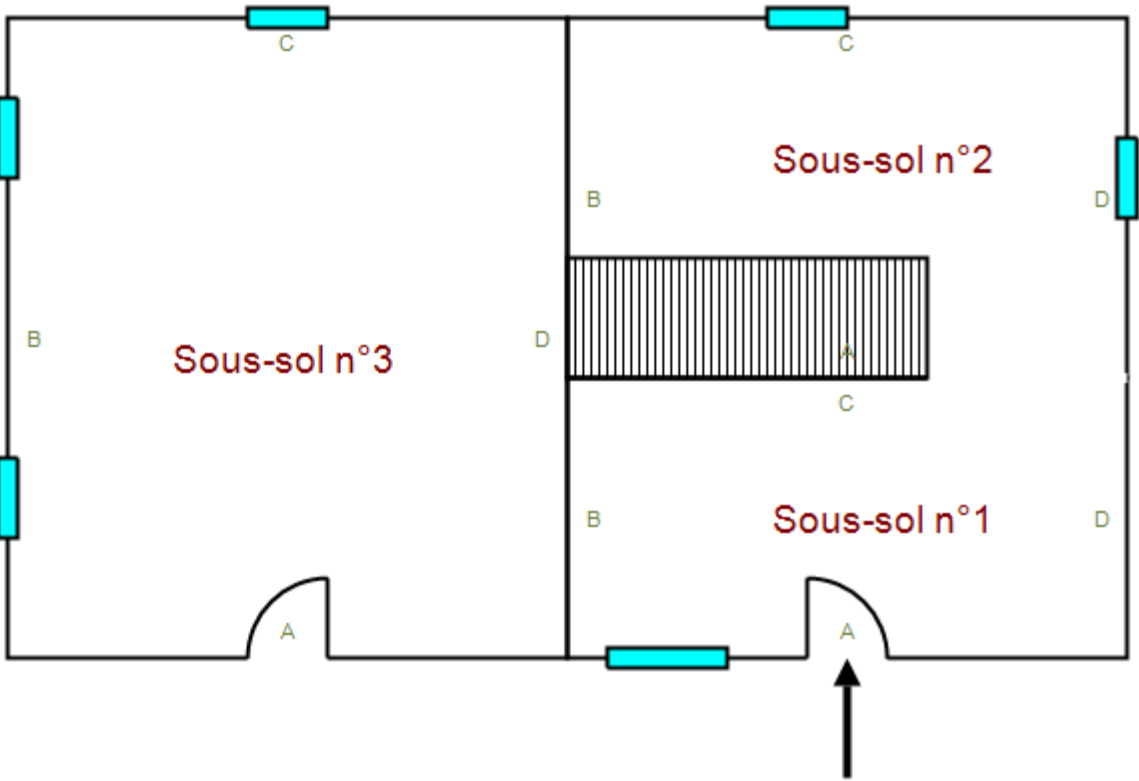


RDC

Client	VNF Voies Navigables de France		
N° dossier	132851 VNF		
N° planche	2/10	Version	0
Date	23/03/2026		
Intervenant	TAVERNIER Germain		
Origine du plan	EX'IM		
Type	Croquis		
Adresse	2 boulevard Jean Bouin 02100 SAINT-QUENTIN		
Bâtiment	Saint-Quentin / Maison		
Etage	RDC	N° lot	
Commentaire	Néant		

Légende

Plan de masse

RDC

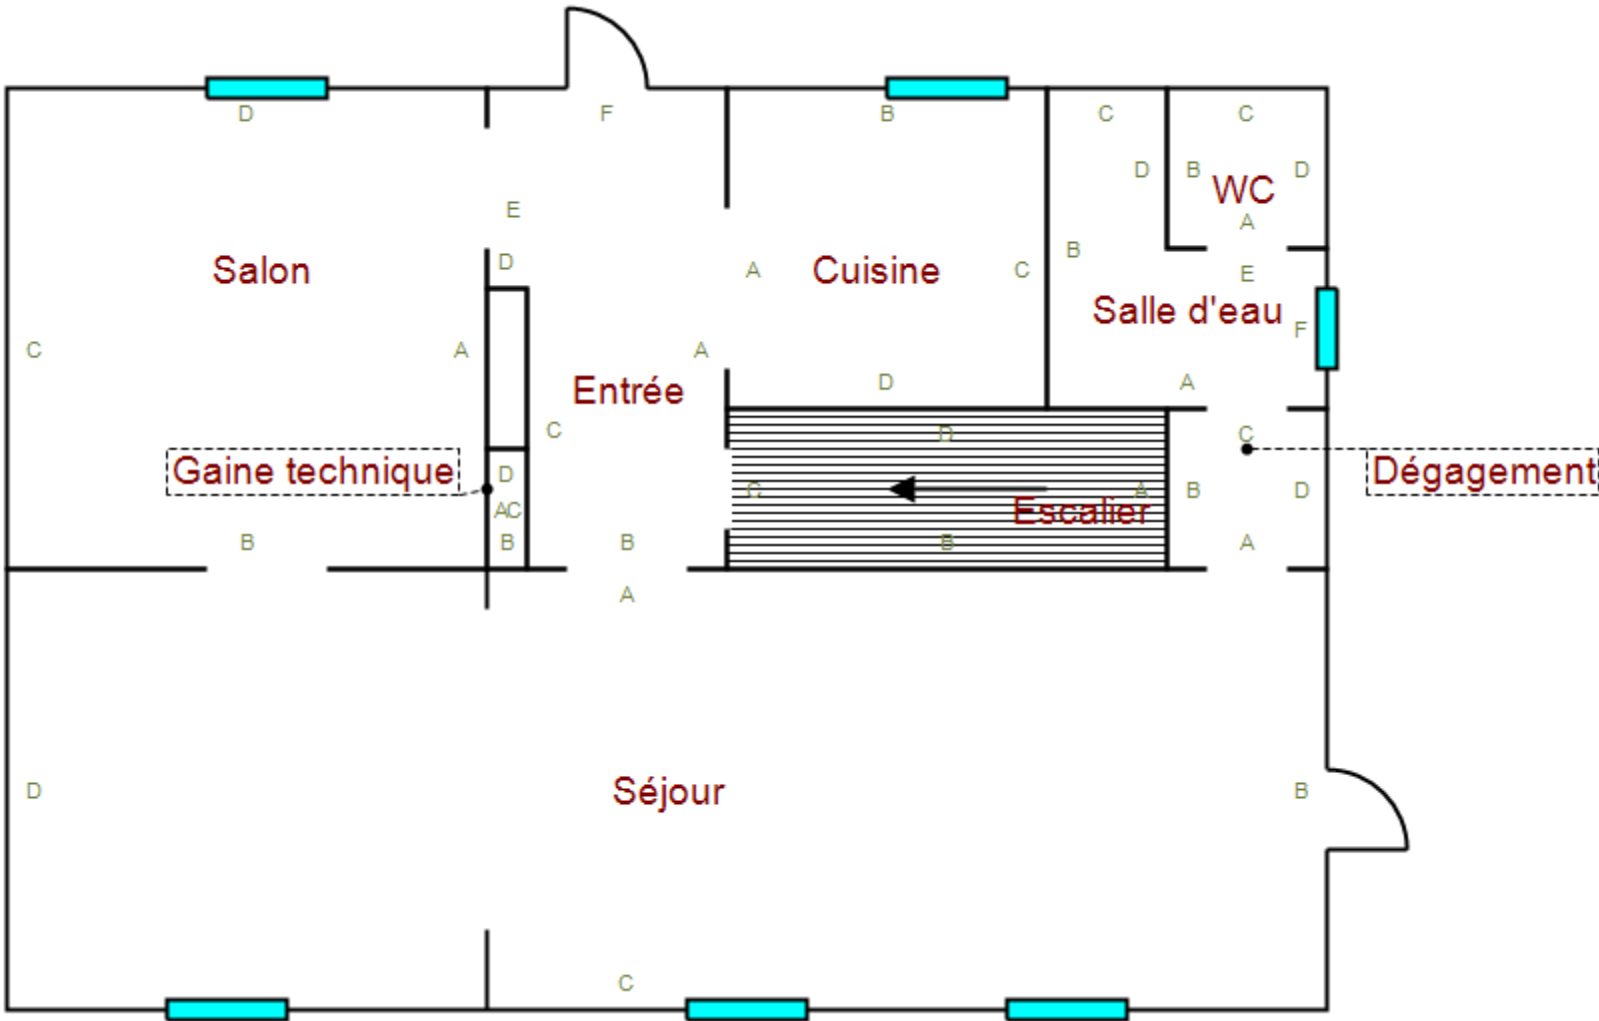


1er

Client	VNF Voies Navigables de France		
N° dossier	132851 VNF		
N° planche	3/10	Version	0
Date	23/03/2026		
Intervenant	TAVERNIER Germain		
Origine du plan	EX'IM		
Type	Croquis		
Adresse	2 boulevard Jean Bouin 02100 SAINT-QUENTIN		
Bâtiment	Saint-Quentin / Maison		
Etage	1er	N° lot	
Commentaire	Néant		

Légende

Plan de masse

1er

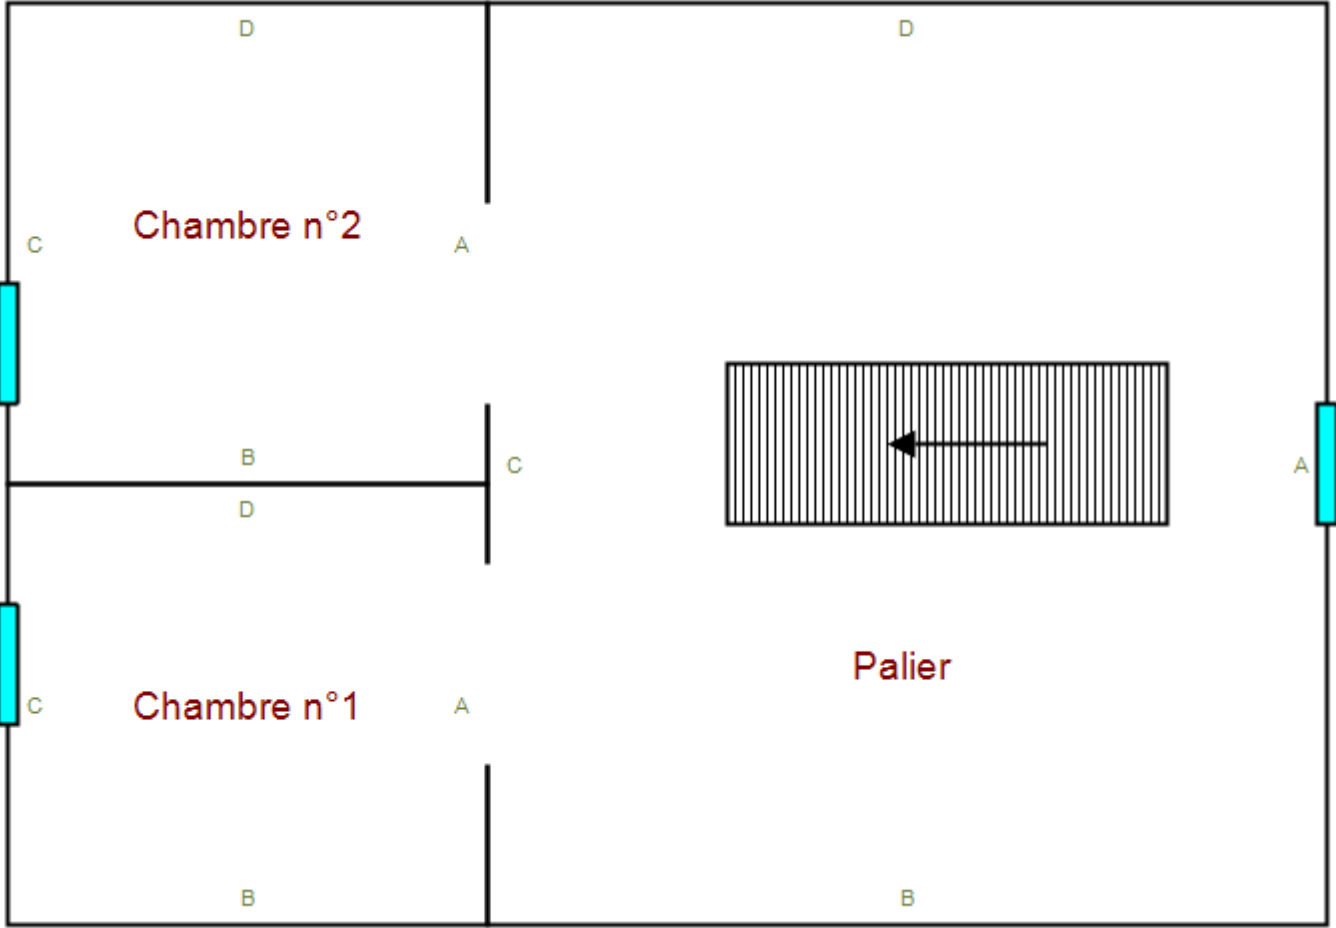


2ème

Client	VNF Voies Navigables de France		
N° dossier	132851 VNF		
N° planche	4/10	Version	0
Date	23/03/2026		
Intervenant	TAVERNIER Germain		
Origine du plan	EX'IM		
Type	Croquis		
Adresse	2 boulevard Jean Bouin 02100 SAINT-QUENTIN		
Bâtiment	Saint-Quentin / Maison		
Etage	2ème	N° lot	
Commentaire	Néant		
Légende			



2ème

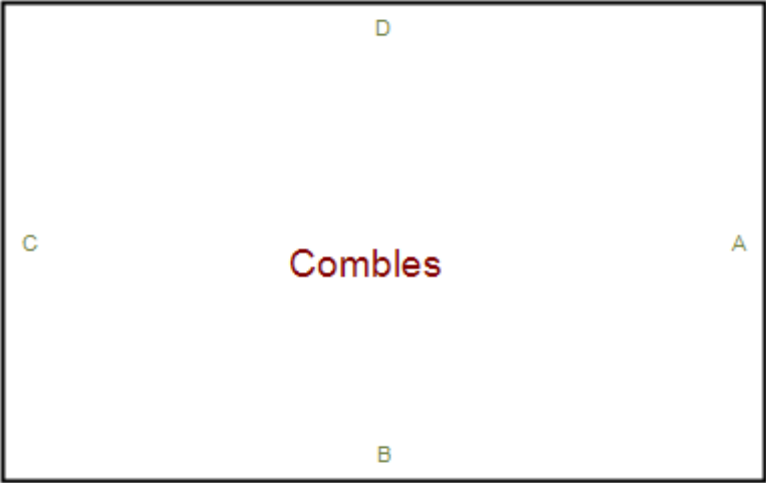


Abris de jardin

Client	VNF Voies Navigables de France		
N° dossier	132851 VNF		
N° planche	5/10	Version	0
Date	23/03/2026		
Intervenant	TAVERNIER Germain		
Origine du plan	EX'IM		
Type	Croquis		
Adresse	2 boulevard Jean Bouin 02100 SAINT-QUENTIN		
Bâtiment	Saint-Quentin / Maison		
Etage	Extérieur	N° lot	
Commentaire	Néant		

[Légende](#)

[Plan de masse](#)

Extérieur

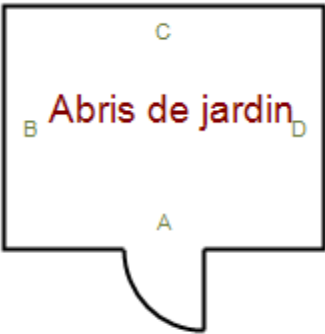

Facade arriere

Client	VNF Voies Navigables de France		
N° dossier	132851 VNF		
N° planche	6/10	Version	0
Date	23/03/2026		
Intervenant	TAVERNIER Germain		
Origine du plan	EX'IM		
Type	Croquis		
Adresse	2 boulevard Jean Bouin 02100 SAINT-QUENTIN		
Bâtiment	Saint-Quentin / Maison		
Etage	Extérieur	N° lot	
Commentaire	Néant		
Légende			

[Plan de masse](#)



Pignon gauche

Client	VNF Voies Navigables de France		
N° dossier	132851 VNF		
N° planche	7/10	Version	0
Date	23/03/2026		
Intervenant	TAVERNIER Germain		
Origine du plan	EX'IM		
Type	Croquis		
Adresse	2 boulevard Jean Bouin 02100 SAINT-QUENTIN		
Bâtiment	Saint-Quentin / Maison		
Etage	Extérieur	N° lot	
Commentaire	Néant		
Légende			

[Plan de masse](#)



Pignon droit			
Client	VNF Voies Navigables de France		
N° dossier	132851 VNF		
N° planche	8/10	Version	0
Date	23/03/2026		
Intervenant	TAVERNIER Germain		
Origine du plan	EX'IM		
Type	Croquis		
Adresse	2 boulevard Jean Bouin 02100 SAINT-QUENTIN		
Bâtiment	Saint-Quentin / Maison		
Etage	Extérieur	N° lot	
Commentaire	Néant		
Légende			



Façade avant

Client	VNF Voies Navigables de France		
N° dossier	132851 VNF		
N° planche	9/10	Version	0
Date	23/03/2026		
Intervenant	TAVERNIER Germain		
Origine du plan	EX'IM		
Type	Croquis		
Adresse	2 boulevard Jean Bouin 02100 SAINT-QUENTIN		
Bâtiment	Saint-Quentin / Maison		
Etage	Extérieur	N° lot	
Commentaire	Néant		

[Légende](#)

[Plan de masse](#)




Garage			
Client	VNF Voies Navigables de France		
N° dossier	132851 VNF		
N° planche	10/10	Version	0
Date	23/03/2026		
Intervenant	TAVERNIER Germain		
Origine du plan	EX'IM		
Type	Croquis		
Adresse	2 boulevard Jean Bouin 02100 SAINT-QUENTIN		
Bâtiment	Saint-Quentin / Maison		
Etage	RDC	N° lot	
Commentaire	Néant		
Légende			

 *Présence de produits et/ou matériaux contenant de l'amiante*

[Plan de masse](#)

RDC

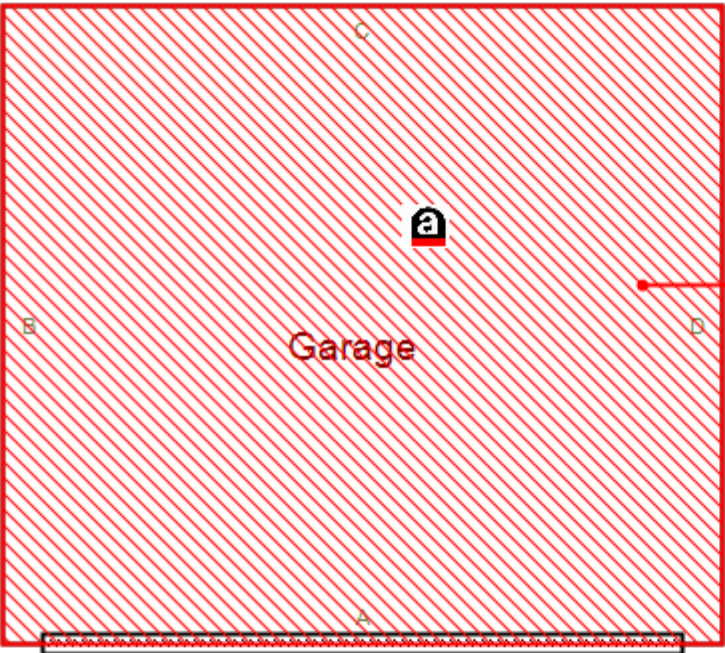

Z069 S069 P069

Non peint, Plaques ondulées en fibres ciment

Présence d'amiante .



ANNEXE : PROCES VERBAUX D'ANALYSE



PV_01820260301793773



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



ARTOIS EXPERTISES IMMOBILIERES
Germain TAVERNIER
 Rue Uriane Sorriaux 23
 62300 LENS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX



N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-021508-01

Date d'émission de rapport : 04/04/2026 2:08

Référence dossier Client: 01820260301793773132851 VNF A - 2 boulevard Jean Bouin 02100 SAINT-QUENTIN - VNF Voies Navigables de France

Référence dossier N° : 26UV026159

Référence laboratoire N° : 26RI022238

Reçu par MyEasyLab le : 31/03/2026 14:54

Reçu par le laboratoire le : 31/03/2026

Date d'analyse : 03/04/2026

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P001-1er SS - Sous-sol n°1 - Sol - Revêtement de sol - Béton - Non peint	Matériau dur de type mortier, béton, chape (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / F4GG	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	P002-1er SS - Sous-sol n°1 - A, B, C, D - Mur - Joint d'assemblage et briques - Non peint	Matériau dur de type mortier, béton, chape (marron)	MET / F4GG	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	P003-1er SS - Sous-sol n°1 - A - Appuis de fenêtre - Béton - Non peint	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / F4GG	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	P004-1er SS - Sous-sol n°1 - Plafond - Plafond - Joint d'assemblage et briques - Non peint	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur de type joint (blanc)	MET / F4GG	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
 Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA

1/12

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	P005-1er SS - Sous-sol n°2 - Sol - Revêtement de sol - Joint d'assemblage et briques - Non peint	Matériau dur de type brique (marron) ; matériau semi-dur de type joint (gris)	MET / F4GG	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	P006-1er SS - Sous-sol n°2 - Sol - Dalle - Béton - Non peint	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / F4GG	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	P007-1er SS - Sous-sol n°2 - Plafond - Plafond - Joint d'assemblage et briques plus récentes - Non peint	Matériau dur de type brique (marron)	MET / F4GG	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	P008-1er SS - Sous-sol n°3 - D - Dalle - Béton - Non peint	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / F4GG	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	P009-RDC - Entrée - Sol - Revêtement de sol - Colle et carrelage - Non peint	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment- colle (marron) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	MET / F4GG	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	P010-RDC - Entrée - A, B, C, D, E, F - Plinthes - Colle et plinthes - Non peint	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment- colle (gris) ; matériau semi-dur (gris) (foncé)	MET / F4GG	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	P011-RDC - Entrée - A, B, E - Cloisons - Enduit plâtre sur brique - Fibre de verre / Peinture	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type brique (marron) en traces	MET / AVBU	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
 Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA

2/12



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



PCA
POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJI
BADANIA
AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-021508-01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012	P012-RDC - Entrée - A, B, E - Cloisons - Joint d'assemblage et briques - Non peint	Matériau dur de type joint ciment (granulaire) (gris) ; matériau dur de type brique (marron)	MET / AVBU	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	P013-RDC - Entrée - C, D - Mur de refend - Enduit plâtre sur brique - Fibre de verre / Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (gris)	MET / AVBU	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	P014-RDC - Entrée - C, D - Mur de refend - Joint d'assemblage et briques - Non peint	Matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type brique (gris)	MET / AVBU	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	P015-RDC - Entrée - Plafond - Plafond - Enduit de débouillage - Peinture	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / AVBU	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016 (1)	P016-RDC - Gaine technique - A, B, C, D - Plinthes - Colle et plinthes - Peinture	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir)	MET / AVBU	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	P017-RDC - Salon - C, D - Mur sur extérieur - Enduit plâtre sur brique - Papier peint	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / AVBU	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / AVBU	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

3/12

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
018	P018-RDC - Salon - C, D - Mur sur extérieur - Joint d'assemblage et briques - Non peint	Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET / AVBU	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau semi-dur (beige)	MET / AVBU	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	P019-RDC - Cuisine - Sol - Revêtement de sol - Colle et carrelage - Non peint	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / AVBU	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020 (2)	P020-RDC - Cuisine - A, B, C, D - Plinthes - Colle et plinthes - Non peint	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / F4GG	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	P021-RDC - Cuisine - A, D - Cloisons - Enduit plâtre sur brique - Papier peint	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (marron)	MET / F4GG	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	P022-RDC - Cuisine - A, D - Cloisons - Joint d'assemblage et briques - Non peint	Matériau dur de type brique (marron)	MET / WHZ6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	P023-RDC - Cuisine - A, B, C - Revêtement mural - Colle et faïences - Papier peint	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET / F4GG	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



PCA
POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJI
BADANIA
AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-021508-01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
024	P024-RDC - Cuisine - B - Mur sur extérieur - Enduit plâtre sur brique - Papier peint	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / WHZ6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	P025-RDC - Cuisine - B - Mur sur extérieur - Joint d'assemblage et briques - Non peint	Matériau dur de type brique (marron) ; matériau semi-dur de type joint (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / WHZ6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026	P026-RDC - Cuisine - C - Cloisons - Enduit sur carreau de plâtre - Papier peint	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / F4GG	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027	P027-RDC - Cuisine - Plafond - Enduit de débouillage - Peinture	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / F4GG	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	P028-RDC - Salle d'eau - A, B, C, D - Revêtement mural - Colle et faïences - Non peint	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment- colle (blanc)	MET / F4GG	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029	P029-RDC - Salle d'eau - Plafond - Plafond - Dalles polystyrène collées - Non peint	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / F4GG	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030	P030-1er - Chambre n°2 - A - Gaine verticale - Enduit sur gaine - Peinture	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / F4GG	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

5/12

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
031	P031-1er - Chambre n°2 - A, B - Cloisons - Enduit plâtre sur brique - Peinture	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (pulvérulent) (gris) ; matériau dur de type brique (marron) en traces	MET / F4GG	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032 (3)	P032-1er - Chambre n°2 - A, B - Cloisons - Joint d'assemblage et briques - Peinture	Matériau semi-dur de type joint (marron)	MET / F4GG	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033	P033-1er - Chambre n°2 - C, D - Mur sur extérieur - Enduit plâtre sur brique - Peinture	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET / F4GG	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034	P034-1er - Chambre n°2 - C, D - Mur sur extérieur - Joint d'assemblage et briques - Non peint	Matériau semi-dur de type joint (noir)	MET / F4GG	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035	P035-1er - Chambre n°2 - Plafond - Plafond - Lattis plâtre - Peinture	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (pulvérulent) (gris)	MET / F4GG	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036 (4)	P036-1er - Chambre n°2 - Plafond - Plafond - Isolant type laine de verre - Non peint	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / UR29	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
037	P037-1er - Palier - Sol - Revêtement de sol - Colle et revêtement PVC - Non peint	Matériau souple de type revêtement de sol (marron)	MET / F4GG	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-021508-01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
038	P038-1er - Palier - A, B, C, D - Mur - Joint d'assemblage et briques - Non peint	Matériau semi-dur de type joint (noir)	MET / F4GG	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039	P039-1er - Palier - C - Mur - Enduit plâtre sur brique - Peinture	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / F4GG	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / F4GG	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
040	P040-1er - Palier - Plafond - Plafond - Ecran sous toiture - Non peint	Matériau souple de type plaque (bitumineux) (noir)	MET / F4GG	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041	P041-1er - Chambre n°1 - Sol - Revêtement de sol - Moquette collé - Non peint	Matériau souple fibreux de type moquette (gris)	MET / AVBU	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
042	P042-1er - Chambre n°1 - A - Cloisons - Enduit sur carreau de plâtre - Non peint	Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / AVBU	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
043	P043-1er - Chambre n°1 - A - Gaine verticale - Joint d'assemblage et briques - Non peint	Matériau dur de type brique (marron) ; matériau semi-dur de type joint (gris)	MET / AVBU	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

7/12



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



PCA
POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJI
BADANIA

AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-021508-01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
044	P044-1er - Chambre n°1 - Plafond - Enduit de débouillage - Peinture	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / AVBU	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
045	P045-1er - Chambre n°1 - Plafond - Plafond - Dalles polystyrène collées - Non peint	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau (gris) ; matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau de type colle (beige)	MET / AVBU	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
046	P046-Extérieur - Façade arrière - Mur extérieur - Mur - Joint d'assemblage et briques blanches - Non peint	Matériau semi-dur de type joint (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / AVBU	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
047	P047-Extérieur - Façade arrière - Mur extérieur - Mur - Joint d'assemblage et briques rouges - Non peint	Matériau dur de type brique (marron) ; matériau semi-dur (gris)	MET / AVBU	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
048	P048-Extérieur - Façade arrière - Mur extérieur - Menuiseries - Béton - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / AVBU	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
049	P049-Extérieur - Abris de jardin - Sol - Dalle - Béton - Non peint	Matériau dur de type mortier, béton, chape (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / AVBU	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
050	P050-Extérieur - Abris de jardin - A, B, C, D - Soubassement - Enduit ciment - Non peint	Matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / AVBU	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

8/12

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
051	P051-Extérieur - Abris de jardin - A, B, C, D - Mur - Joint d'assemblage et briques - Non peint	Matériau semi-dur de type joint (marron)	MET / F4GG	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
052	P052-Extérieur - Abris de jardin - Mur extérieur - Poutre - Joint d'assemblage et briques - Non peint	Matériau dur de type joint ciment (marron)	MET / F4GG	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
053	P053-Extérieur - Pignon gauche - Mur extérieur - Escalier - Béton - Non peint	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / F4GG	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
054	P054-Extérieur - Pignon gauche - Mur extérieur - Mur - Joint d'assemblage et briques blanches - Non peint	Matériau dur de type joint ciment (beige)	MET / F4GG	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
055	P055-Extérieur - Pignon gauche - Mur extérieur - Mur - Joint d'assemblage et briques rouges - Non peint	Matériau dur de type joint ciment (marron)	MET / F4GG	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
056	P056-Extérieur - Pignon gauche - Mur extérieur - Menuiseries - Béton - Peinture	Matériau dur de type ciment (gris)	MET / F4GG	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
057	P057-Extérieur - Façade arrière - Mur extérieur - Menuiseries - Béton - Non peint	Matériau dur de type ciment (gris)	MET / F4GG	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



PCA
POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJI
BADANIA
AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-021508-01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
058	P058-Extérieur - Pignon droit - Mur extérieur - Mur - Joint d'assemblage et briques blanches - Non peint	Matériau dur de type joint ciment (beige)	MET / F4GG	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
059	P059-Extérieur - Pignon droit - Mur extérieur - Mur - Joint d'assemblage et briques rouges - Non peint	Matériau dur de type joint ciment (marron)	MET / F4GG	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
060	P060-Extérieur - Pignon droit - Mur extérieur - Menuiseries - Béton - Peinture	Matériau dur de type ciment (gris)	MET / F4GG	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
061	P061-Extérieur - Façade avant - Mur extérieur - Seuil de porte - Béton - Non peint	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / F4GG	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
062	P062-Extérieur - Façade avant - Mur extérieur - Escalier - Béton - Non peint	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / F4GG	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
063	P063-Extérieur - Façade avant - Mur extérieur - Menuiseries - Béton - Peinture	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / F4GG	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
064	P064-Extérieur - Façade avant - Mur extérieur - Mur - Joint d'assemblage et briques blanches - Non peint	Matériau semi-dur de type joint (blanc)	MET / F4GG	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

10/12



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



PCA
POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJI
BADANIA
AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-021508-01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
065	P065-Extérieur - Façade avant - Mur extérieur - Mur - Joint d'assemblage et briques rouges - Non peint	Matériau dur de type brique (marron) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / F4GG	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
066	P066-RDC - Garage - Sol - Dalle - Béton - Non peint	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / F4GG	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
067	P067-RDC - Garage - A, C, D - Mur - Joint d'assemblage et Blocs bétons - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (gris)	MET / F4GG	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
068	P068-RDC - Garage - B - Mur - Joint d'assemblage et briques - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (blanc)	MET / F4GG	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
069	P069-RDC - Garage - Toiture Int. et Ext. - Toiture - Plaques ondulées en fibres ciment - Non peint	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / AC27	4 / 4	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile, grunerite-amiante (amosite)
070	P070-RDC - Garage - Toiture Int. et Ext. - Toiture - Plaques polyester - Non peint	Matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (transparent) ; matériau semi-dur (gris)	MET / F4GG	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

11/12



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-021508-01

Observation(s) échantillon(s)	
(1)	Un matériau dur de type ciment-colle (gris) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
(2)	La totalité du matériau dur de type ciment-colle (beige) a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
(3)	Un matériau semi-dur (gris) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
(4)	Un matériau semi-dur (blanc), matériau (noir) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET: Détermination des Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021.

Notes :

1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches. - 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse. - 4 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 5 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>. - 6 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 7 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JOFR n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10), Arrêté du 3 juin 2025 (JOFR n°0152 du 2 juillet 2025 texte n° 8). - 8 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Validé et autorisé par :


Adriana Kerlin
 Chef d'équipe

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
 Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA

12/12

ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE



Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier N°1292

Monsieur TAVERNIER Germain

Amiante sans mention
Selon arrêté du 1er juillet 2024

Amiante
Date d'effet : 04/01/2023 : - Date d'expiration : 03/01/2030

Amiante avec mention
Selon arrêté du 1er juillet 2024

Missions spécifiques, bâtiments complexes
Date d'effet : 15/05/2023 : - Date d'expiration : 03/01/2030

DPE individuel
Selon arrêté du 20 juillet 2023
modifié par l'arrêté du 16 juin 2025

Diagnostic de performances énergétiques
Date d'effet : 01/07/2024 : - Date d'expiration : 03/01/2030

Electricité
Selon arrêté du 1er juillet 2024

Etat de l'installation intérieure électricité
Date d'effet : 16/11/2022 : - Date d'expiration : 15/11/2029

Gaz
Selon arrêté du 1er juillet 2024

Etat de l'installation intérieure gaz
Date d'effet : 16/11/2022 : - Date d'expiration : 15/11/2029

Plomb sans mention
Selon arrêté du 1er juillet 2024

Constat du risque d'exposition au plomb
Date d'effet : 04/01/2023 : - Date d'expiration : 03/01/2030

Ce certificat est émis pour servir et valoir ce que de droit,
Edité le 09/02/2026, à Pessac par MOLEZUN Jean-Jacques Président.



Siège : 30, Avenue de Canteranne – 33600 PESSAC
Tél : 05.33.89.39.30 – Mail : contact@lcp-certification.fr - site : www.lcp-certification.fr
SAS au capital de 15 000€ - SIRET : 80914919800040 – RCS BORDEAUX – 809 149 198 - - Code APE : 7120 B
Enr487@ LE CERTIFICAT V015 du 19-01-2026



ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE



Adhésion
N° A057

ATTESTATION

D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE Contrat n° : 10583929904

Responsabilité civile Professionnelle
Diagnostic technique immobilier

Nous, soussignés, AXA FRANCE IARD S.A., Société d'Assurance dont le Siège Social est situé 313 Terrasses de l'Arche – 92727 NANTERRE Cédex, attestons que la :

EX'IM ARTOIS EXPERTISES IMMOBILIERES
23 RUE URIAN SORRIAUX
62300 LENS

A adhéré par l'intermédiaire de **LSN Assurances, 39 rue Mstislav Rostropovitch 75815 Paris cedex 17**, au contrat d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle n°10583929904A057.

Garantissant les conséquences pécuniaires de la **Responsabilité Civile Professionnelle** de la société de Diagnostic Technique en Immobilier désignée ci-dessus dans le cadre des activités listées ci-après, *sous réserve qu'elles soient réalisées par des personnes disposant des certificats de compétence en cours de validité exigés par la réglementation et des attestations de formation, d'Accréditation, d'Agrément au sens contractuel.*

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est fixé à :

500 000 € PAR SINISTRE ET 1 000 000 € PAR ANNEE D'ASSURANCE.

LA PRESENTE ATTESTATION EST VALABLE POUR LA PERIODE DU 01/01/2026 AU 31/12/2026 INCLUS
SOUS RESERVE DES POSSIBILITES DE SUSPENSION OU DE RESILIATION EN COURS D'ANNEE
D'ASSURANCE POUR LES CAS PREVUS PAR LE CODE DES ASSURANCES OU PAR LE CONTRAT.

LA PRESENTE ATTESTATION NE PEUT ENGAGER L'ASSUREUR AU DELA DES LIMITES, DES CLAUSES ET DES CONDITIONS DU CONTRAT AUXQUELLES ELLE SE REFERE.

Fait à NANTERRE le 9 décembre 2025
Pour servir et valoir ce que de droit.
POUR L'ASSUREUR :
LSN, par délégation de signature :

LSN Assurances
39 rue Mstislav Rostropovitch
CS 40020 75017 PARIS
RCS Paris 308 123 065 - N°ORIAS 07 000 473

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1 / 3



Police N° 10583929904A057

Activités assurées

Activités principales : diagnostics techniques immobilier soumis à certification et re certification :

- **AMIANTE** sans mention
- **AMIANTE** avec mention (dont contrôle visuel après travaux de désamiantage et repérage amiante avant démolition)
- **DPE** avec ou sans mention
- **ELECTRICITE**
- **GAZ**
- **PLOMB** (CREP, DRIP, recherche du Plomb avant travaux, Diagnostic de mesures surfaciques des poussières de plomb) avec ou sans mention
- **TERMITE**

Activités secondaires : autres diagnostics et missions d'expertises :

- ERNMT (Etat des Risques Naturels Miniers et Technologiques)
- ESRIS (Etat des Servitudes Risques et d'Information sur les Sols)
- ERP (Etat des Risques et Pollutions)
- L'état des risques réglementées pour l'information des acquéreurs et des locataires (ERRIAL)
- Diagnostic Amiante dans les enrobés et amiante avant travaux (C avec mention ou F pour les certifiés sans mention)
- Recherche Plomb avant démolition (C avec ou sans mention)
- Diagnostic Plomb dans l'eau
- Recherche des métaux lourds
- Mesurage Loi Carrez et autres mesurages inhérents à la vente ou à la location immobilière
- Assainissement Collectif et non Collectif
- Diagnostic des Insectes Xylophages et champignons lignivores (C termites et F Termites ou F Insectes Xylophages et champignons lignivores pour les non certifiés Termites)
- Diagnostic Mérieux (F) car pas pris en compte dans la certification Termites
- Diagnostic technique global « sous réserve que l'Assuré personne physique ou morale répond aux conditions de l'article D 731-1 du Code de la Construction et de l'Habitat »
- Diagnostic accessibilité aux Handicapés
- Plan Pluriannuel de Travaux (PPT) « sous réserve que l'Assuré personne physique ou morale répond bien aux conditions de l'article 1 du décret n° 2022-663 du 25 avril 2022 »
- Diagnostic Eco Prêt
- Diagnostic Pollution des sols
- Diagnostic Radon
- Mesures d'empoussièrement par prélèvement d'échantillon d'air (A+F en parcours de formation interne et externe) soit :
 - Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante dans les immeubles bâtis (LAB REF 26 partie stratégie d'échantillonnage, prélèvements et rapport d'essai), air intérieur,
 - Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante au poste de travail (LAB REF 28 partie stratégie d'échantillonnage, prélèvements et rapport d'essai), air des lieux de travail,
 - Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante en "hors programme environnement" (HP env, partie stratégie d'échantillonnage, prélèvements et rapport d'essai), air ambiant.
- Missions d'Infiltrométrie, Thermographie

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2 / 3



Police N° 10583929904A057

- Missions de contrôle des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l'air des lieux de travail, hors amiante, consistant à calculer la Valeur Limite d'Exposition Professionnelle (VLEP). Cette activité s'inscrit dans le cadre du référentiel LAB REF27 sous réserve de l'accréditation COFFRAC.
Cette activité est couverte sous réserve de l'absence de renonciation à recours contre le laboratoire d'analyse.
- Mission de coordination SPS
- RT 2005 et RT 2012 (C DPE avec mention ou F pour les non certifiés DPE avec mention)
- Audit énergétique pour les maisons individuelles ou les bâtiments monopropriété (C)
- Etat des lieux locatifs ou dans le cadre de la contraction d'un prêt immobilier
- Etat des lieux relatifs à la conformité aux normes d'habitabilité
- Activité de vente et/ou installation des détecteurs avertisseurs autonomes de fumée (DAAF) **sans travaux d'électricité et sans maintenance**
- Etat de l'installation intérieure de l'électricité dans les établissements mettant en œuvre des courants électriques
- Audit sécurité piscine
- Evaluation immobilière
- Evaluation des risques pour la sécurité des travailleurs
- Diagnostic légionnelle
- Diagnostic incendie
- Diagnostic électricité dans le cadre du Télétravail
- Elaboration de plans et croquis en phase APS, **à l'exclusion de toute activité de conception**
- Etablissement d'états descriptifs de division (calcul de millième de copropriété)
- Diagnostic de décence du logement
- Expertise judiciaire et para judiciaire
- Expertise extra juridictionnelle
- Contrôle des combles
- Etat des lieux des biens neuf
- Diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments (certification Amiante avec mention + attestation de formation Diagnostic des déchets PEMD)
- Prise de photos en vue de l'élaboration de visites vidéo en 360, **à l'exclusion de prises de vue au moyen de drones**
- Délivrance de certificats de luminosité par utilisation de l'application SOLEN
- DPE pour l'obtention d'un Prêt à Taux Zéro
- Repérage Amiante dans le Ferroviaire
- Repérage Amiante dans le Maritime
- Document d'information du Plan d'Exposition au Bruit des Aéroports dit PEB
- Vérification des installations électriques au sein des Etablissements recevant des Travailleurs (ERT), des ERP et des IGH (AC personne morale + F diagnostiqueur)
- Bilan aérodynamique prévisionnel et vérification sur chantier (F sous-section 4 Amiante + F aérodynamique de chantier)
- Le carnet d'information du logement (CIL)
- Etat des nuisances sonores aériennes (ENSA)
- Diagnostic Structure, **F BAC+5** dans le domaine Technique du Bâtiment ou **VAE équivalente** (**Minimum de garanties légales requis : 1 000 000 € par sinistre et 1 500 000 € par année d'assurance**)

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

3 / 3