

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'un immeuble bâti

R. 1334-14, R. 1334-19, R. 1334-22, R. 1334-29-6 du Code de la Santé Publique (introduits par le Décret n°2011-629 du 3 juin 2011) ; Arrêté du 26 juin 2013 ; Arrêtés du 16/07/2019 et 23/01/2020 ; Norme NF X46-020 d'août 2017



|                                                |                                                               |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Numéro de rapport                              | 67799-134609 A                                                |
| Propriétaire                                   | VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE           |
| Donneur d'ordre                                | VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE           |
| Adresse de l'immeuble                          | rive gauche/Lieudit le village<br>Ecluse N°21 de Moulin brûlé |
|                                                | 02100 MORCOURT                                                |
| Type de bien                                   | Maison individuelle                                           |
| Date de la commande                            | 27/04/2023                                                    |
| La (ou les) date(s) d'exécution du repérage    | 06/06/2023                                                    |
| Date d'émission du rapport de repérage         | 09/06/2023                                                    |
| Référence du programme de travaux / démolition |                                                               |

### Signataire du rapport

Signature et Visa



**apave**  
Apave Diagnostics  
29, rue de la Croix de Pierre  
80000 AMIENS  
Tél. : 33 (0)3 65 88 97 17  
amiens@adiag.apave.com  
SIRET 483 336 319 00056

Opérateur de repérage :

**DRON Sebastien**  
Apave Diagnostics  
Le 09/06/2023

*Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et avec l'accord écrit de son signataire.*

### Conclusions

**Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

**Commentaires :**

Etage inaccessible (Escalier brûlé). Voir photos en Annexe.

Toiture tuile + cheminée inaccessible. Voir photos en Annexe.

1 Conduit probablement en amiante ciment sur cheminée en toiture inaccessible. Voir photos en Annexe.

Terrain extérieur non vu car en friche. Voir photos en Annexe.

Pour des raisons d'accessibilité : Les sols, les réseaux enterrés, les fourreaux de passage de murs ou de dalles, les fondations, les éventuels coffrages perdus, ... n'ont pu être repérés.

- Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits **contenant de l'amiante** :

| Local / Partie d'immeuble | Etage    | Composant de la construction | Partie de composant | Critère de décision       | Référence ZPSO |
|---------------------------|----------|------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------|
| Local n°7                 | Sous-sol | Fenêtre.                     | Mastic              | Résultat d'analyse (P012) | Z012           |
| Local n°8                 | Sous-sol | Fenêtre.                     | Mastic              | Résultat d'analyse        | Z012           |

## SOMMAIRE

|                                                                                               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>SIGNATAIRE DU RAPPORT .....</b>                                                            | <b>1</b>  |
| <b>CONCLUSIONS .....</b>                                                                      | <b>1</b>  |
| <b>DESCRIPTION DE LA MISSION .....</b>                                                        | <b>5</b>  |
| OBJET DE LA MISSION : .....                                                                   | 5         |
| IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES : .....              | 5         |
| IDENTIFICATION COMPLETE DU BATIMENT / IMMEUBLE CONCERNE : .....                               | 5         |
| IDENTIFICATION DU LABORATOIRE D'ANALYSE : .....                                               | 5         |
| <b>PERIMETRE DE LA DEMOLITION .....</b>                                                       | <b>5</b>  |
| PROGRAMME DE REPERAGE .....                                                                   | 6         |
| <b>CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....</b>                                            | <b>7</b>  |
| ÉCARTS, ADJONCTIONS OU SUPPRESSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF X 46-020 ET JUSTIFICATION ..... | 7         |
| ANALYSE DOCUMENTAIRE : .....                                                                  | 7         |
| RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES .....                                                          | 7         |
| <b>RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE.....</b>                                                   | <b>8</b>  |
| LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES .....                                                 | 9         |
| <b>ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION .....</b>                                  | <b>11</b> |
| <b>ANNEXE : PLANS / CROQUIS.....</b>                                                          | <b>23</b> |
| <b>ANNEXE : ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE .....</b>                              | <b>26</b> |
| <b>ANNEXE : PROCES-VERBAUX D'ANALYSE.....</b>                                                 | <b>30</b> |
| <b>ANNEXE : AUTRES DOCUMENTS.....</b>                                                         | <b>39</b> |
| <b>ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE.....</b>                                                 | <b>57</b> |
| <b>ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE .....</b>                                                 | <b>58</b> |

**1 Description de la mission****1.1 Objet de la mission :**

Le repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante, défini à l'article R. 1334-22 du code de la santé publique, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné par le repérage.

Références de l'ordre de mission : **67799-134609**

Référence du donneur d'ordre : **Ecluse N°21 de Moulin brûlé**

**1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :**

|                                       |                                                                                   |                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Propriétaire de l'immeuble :          | <b>VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE</b>                        |                           |
| Adresse du propriétaire :             | <b>DIRECTION TERRITORIALE BASSIN DE LA SEINE 18 QUAI D'AUSTERLITZ 75013 PARIS</b> |                           |
| Représenté par :                      |                                                                                   |                           |
| Donneur d'ordre :                     | <b>VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE</b>                        |                           |
| Accompagnateur :                      | <b>Aucun</b>                                                                      |                           |
| Opérateur ayant réalisé le repérage : | <b>Monsieur DRON Sebastien</b>                                                    |                           |
| N° de certification de l'opérateur :  | <b>CPDI6050</b>                                                                   | Organisme : <b>I.Cert</b> |
| Nom et adresse de l'entreprise :      | <b>Apave Diagnostics - 29 rue de la Croix de Pierre - 80000 AMIENS</b>            |                           |
| N° de Siret :                         | <b>48333631900056</b>                                                             |                           |
| RCP compagnie n° de police :          | <b>AXA IARD - 10800807204</b>                                                     |                           |

**1.3 Identification complète du bâtiment / immeuble concerné :**

|                                                                                   |                                                         |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Dénomination :                                                                    | <b>rive gauche/Lieudit le village</b>                   |                                                  |
| Adresse complète :                                                                | <b>Ecluse N°21 de Moulin brûlé<br/>- 02100 MORCOURT</b> |                                                  |
| Bâtiment :                                                                        |                                                         |                                                  |
| Escalier :                                                                        |                                                         |                                                  |
| Etage :                                                                           |                                                         |                                                  |
| Porte :                                                                           |                                                         |                                                  |
| N° de lot :                                                                       |                                                         |                                                  |
| Référence Cadastre :                                                              | <b>Non communiqué(e)</b>                                |                                                  |
| Date du permis de Construire :                                                    | <b>Non communiquée</b>                                  | Date de la construction : <b>Non communiquée</b> |
| Fonction principale du bâtiment :                                                 | <b>Maison individuelle</b>                              |                                                  |
| Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné : |                                                         |                                                  |

**1.4 Identification du laboratoire d'analyse :**

|                        |                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Laboratoire d'analyse  | <b>Eurofins Analyse pour le Bâtiment Nord</b>                   |
| Adresse laboratoire    | <b>557 route de Noyelles PA du Pommier 62110 HÉNIN-BEAUMONT</b> |
| Numéro d'accréditation | <b>1-1593</b>                                                   |

**2 Périmètre de la démolition**

**Programme / Description de la démolition envisagée par le donneur d'ordre, ouvrage et partie d'ouvrage à inspecter :**  
DEMOLITION DU BATIMENT

## 3 Programme de repérage

La mission porte sur le repérage de l'amiante dans les éléments suivants (liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique) : Liste C mentionnée à l'article R. 1334-22

| COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION                                                                                                                                                | PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Toiture et étanchéité</b>                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Plaques ondulées.<br>Ardoises.<br>Éléments ponctuels.<br>Revêtements bitumineux d'étanchéité.<br>Accessoires de toitures.                                                   | Plaques en fibres-ciment.<br>Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment.<br>Conduits de cheminée, conduits de ventilation...<br>Bardeaux d'asphalte ou bitume (« shingle »), pare-vapeur, revêtements et colles.<br>Rivets, faîtages, closoirs...                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>2. Façades</b>                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Panneaux-sandwichs.<br>Bardages.<br>Appuis de fenêtres.                                                                                                                     | Plaques, joints d'assemblage, tresses....<br>Plaques et « bacs » en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment, isolants sous bardage.<br>Éléments en fibres-ciment.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>3. Parois verticales intérieures et enduits</b>                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Murs et cloisons.<br>Poteaux (périphériques et intérieurs).<br>Cloisons légères ou préfabriquées.<br>Gaines et coffres verticaux.<br>Portes coupe-feu, portes pare-flammes. | Flocages, enduits projetés, revêtements durs (plaques planes en fibres-ciment), joint de dilatation.<br>Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, entourage de poteaux (carton, fibres-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), peintures intumescents, panneaux de cloisons, jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/ têtes de cloisons : tresse, carton, fibres-ciment.<br>Flocage, enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu, panneaux.<br>Vantaux et joints. |
| <b>4. Plafonds et faux plafonds</b>                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Plafonds.<br>Poutres et charpentes (périphériques et intérieures).<br>Interfaces entre structures.<br>Gaines et coffres horizontaux.<br>Faux plafonds.                      | Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite).<br>Flocages, enduits projetés, peintures intumescents.<br>Rebouchage de trémies, jonctions avec la façade, calfeutremments, joints de dilatation.<br>Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux.<br>Panneaux et plaques.                                                                                                                                              |
| <b>5. Revêtements de sol et de murs</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement).<br>Revêtement de murs                                                                      | Dalles plastiques, colles bitumineuses, les plastiques avec sous-couche, chape maigre, calfeutrement des passages de conduits, revêtement bitumineux des fondations.<br>Sous-couches des tissus muraux, revêtements durs (plaques menuiserie, fibres-ciment), colles des carrelages.                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>6. Conduits, canalisations et équipements</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides).<br>Conduits de vapeur, fumée, échappement.<br>Clapets/ volets coupe-feu.<br>Vide-ordures.                                  | Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment.<br>Conduit en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons.<br>Clapet, volet, rebouchage.<br>Conduit en fibres-ciment.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>7. Ascenseurs et monte-charge</b>                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Portes palières.<br>Trémie, machinerie.                                                                                                                                     | Portes et cloisons palières.<br>Flocage, bourre, mur/ plancher, joint mousse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>8. Équipements divers</b>                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Chaudières, tuyauteries, étuves, groupes électrogènes, convecteurs et radiateurs, aérothermes...                                                                            | Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes (internes et externes), tissu amiante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>9. Installations industrielles</b>                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fours, étuves, tuyauteries...                                                                                                                                               | Bourre, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes, tissu amiante, freins et embrayages.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>10. Coffrages perdus</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Coffrages et fonds de coffrages perdus.                                                                                                                                     | Éléments en fibres-ciment.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### 4 Conditions de réalisation du repérage

Le repérage amiante avant démolition, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre C.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble à démolir.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération.

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Avertissements :

Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.

Afin de faciliter la localisation de certains matériaux ou produits, l'opérateur peut indiquer des zones selon la convention suivante : « A » désigne la zone de l'accès au local. Les autres zones sont nommées « B », « C », « D », ... dans le sens des aiguilles d'une montre.

Moyens mis à disposition : **Néant**

Documents remis : **Néant**

Le repérage a été réalisé le(s) : **06/06/2023**

#### 4.1 Écarts, adjonctions ou suppressions par rapport à la norme NF X 46-020 et justification

Sans objet

#### 4.2 Analyse Documentaire :

Néant

#### 4.3 Rapports précédemment réalisés

Néant

## 5 Résultats détaillés du repérage

### ➤ Liste des locaux / Parties d'immeuble visités

| Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer | Etage     |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Local n°1                                             | RDC       |
| Local n°2                                             | RDC       |
| Local n°3                                             | RDC       |
| Local n°4                                             | RDC       |
| Local n°5                                             | RDC       |
| Local n°6                                             | RDC       |
| Local n°7                                             | Sous-sol  |
| Local n°8                                             | Sous-sol  |
| Façade avant                                          | Extérieur |
| Façade arrière                                        | Extérieur |
| Pignon gauche                                         | Extérieur |
| Pignon droit                                          | Extérieur |

### ➤ Liste des locaux / Parties d'immeuble non visités :

Néant

### ➤ Liste des éléments non inspectés :

Néant

## 5.1 Liste des matériaux et produits repérés

| Local / Partie d'immeuble | Etage    | Composant de la construction | Partie de composant    | Critères de décision      | Réf. ZPSO | Présence d'amiante | Estimatif de la quantité |
|---------------------------|----------|------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------|--------------------|--------------------------|
| Local n°1                 | RDC      | Plancher                     | Colle carrelage        | Résultat d'analyse (P001) | Z001      | Non                |                          |
|                           |          | Revêtement de mur            | Colle plinthes         | Résultat d'analyse (P002) | Z002      | Non                |                          |
|                           |          | Mur donnant sur l'extérieur  | Plâtre                 | Résultat d'analyse (P003) | Z003      | Non                |                          |
|                           |          | Mur donnant sur l'extérieur  | Calicot + plâtre       | Résultat d'analyse (P004) |           | Non                |                          |
|                           |          | Plafond                      | Plâtre                 | Résultat d'analyse (P005) | Z005      | Non                |                          |
| Local n°2                 | RDC      | Mur donnant sur l'extérieur  | Plâtre                 | Résultat d'analyse        | Z003      | Non                |                          |
|                           |          | Plafond                      | Plâtre                 | Résultat d'analyse        | Z005      | Non                |                          |
|                           |          | Plancher                     | Colle carrelage        | Résultat d'analyse        | Z001      | Non                |                          |
|                           |          | Revêtement de mur            | Colle plinthes         | Résultat d'analyse        | Z002      | Non                |                          |
|                           |          | Revêtement de mur            | Colle faïences blanche | Résultat d'analyse (P006) | Z006      | Non                |                          |
|                           |          | Revêtement de mur            | Colle faïences beige   | Résultat d'analyse (P007) | Z005      | Non                |                          |
| Local n°3                 | RDC      | Murs                         | Plâtre                 | Résultat d'analyse        | Z003      | Non                |                          |
|                           |          | Plancher                     | Colle carrelage        | Résultat d'analyse        | Z001      | Non                |                          |
|                           |          | Plafond                      | Plâtre                 | Résultat d'analyse        | Z005      | Non                |                          |
| Local n°4                 | RDC      | Mur donnant sur l'extérieur  | Plâtre                 | Résultat d'analyse        | Z003      | Non                |                          |
|                           |          | Plafond                      | Plâtre                 | Résultat d'analyse        | Z005      | Non                |                          |
|                           |          | Plancher                     | Colle carrelage        | Résultat d'analyse        | Z001      | Non                |                          |
|                           |          | Revêtement de mur            | Colle plinthes         | Résultat d'analyse        | Z002      | Non                |                          |
|                           |          | Revêtement de mur            | Colle faïences beige   | Résultat d'analyse        | Z005      | Non                |                          |
|                           |          | Revêtement de mur            | Colle faïences blanche | Résultat d'analyse (P008) | Z008      | Non                |                          |
| Local n°5                 | RDC      | Mur donnant sur l'extérieur  | Plâtre                 | Résultat d'analyse        | Z003      | Non                |                          |
|                           |          | Revêtement de mur            | Colle faïences blanche | Résultat d'analyse        | Z008      | Non                |                          |
|                           |          | Plafond                      | Plâtre                 | Résultat d'analyse        | Z005      | Non                |                          |
|                           |          | Plancher                     | Colle carrelage        | Résultat d'analyse        | Z001      | Non                |                          |
|                           |          | Revêtement de mur            | Colle plinthes         | Résultat d'analyse        | Z002      | Non                |                          |
| Local n°6                 | RDC      | Mur donnant sur l'extérieur  | Plâtre                 | Résultat d'analyse        | Z003      | Non                |                          |
|                           |          | Plafond                      | Plâtre                 | Résultat d'analyse        | Z005      | Non                |                          |
|                           |          | Mur                          | Plâtre                 | Résultat d'analyse        | Z003      | Non                |                          |
|                           |          | Colle                        | Colle plinthes         | Résultat d'analyse (P009) | Z009      | Non                |                          |
| Local n°7                 | Sous-sol | Plancher                     | Béton                  | Résultat d'analyse (P010) | Z010      | Non                |                          |
|                           |          | Ensemble des murs            | Joint d'assemblage     | Résultat                  | Z011      | Non                |                          |

| Local / Partie d'immeuble | Etage     | Composant de la construction | Partie de composant | Critères de décision      | Réf. ZPSO | Présence d'amiante | Estimatif de la quantité |
|---------------------------|-----------|------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------|--------------------|--------------------------|
|                           |           |                              |                     | d'analyse (P011)          |           |                    |                          |
|                           |           | Plafond                      | Joint d'assemblage  | Résultat d'analyse        | Z011      | Non                |                          |
|                           |           | Fenêtre.                     | Mastic              | Résultat d'analyse (P012) | Z012      | Oui                | 1 u                      |
| Local n°8                 | Sous-sol  | Fenêtre.                     | Mastic              | Résultat d'analyse        | Z012      | Oui                | 1 u                      |
|                           |           | Plancher                     | Béton               | Résultat d'analyse        | Z010      | Non                |                          |
|                           |           | Ensemble des murs            | Joint d'assemblage  | Résultat d'analyse        | Z011      | Non                |                          |
|                           |           | Plafond                      | Joint d'assemblage  | Résultat d'analyse        | Z011      | Non                |                          |
|                           |           | Revêtement de mur            | Mur enduit peinture | Résultat d'analyse (P013) | Z013      | Non                |                          |
|                           |           | Porte.                       | Mastic              | Résultat d'analyse (P014) | Z014      | Non                |                          |
| Façade avant              | Extérieur | Mur de facade                | Joint d'assemblage  | Résultat d'analyse (P015) | Z015      | Non                |                          |
|                           |           | Appuis de fenêtre            | Béton               | Résultat d'analyse (P016) | Z016      | Non                |                          |
|                           |           | Ensemble des marches         | Béton               | Résultat d'analyse (P017) | Z017      | Non                |                          |
| Façade arrière            | Extérieur | Appuis de fenêtre            | Béton               | Résultat d'analyse        | Z016      | Non                |                          |
|                           |           | Mur de facade                | Joint d'assemblage  | Résultat d'analyse        | Z015      | Non                |                          |
| Pignon gauche             | Extérieur | Appuis de fenêtre            | Béton               | Résultat d'analyse        | Z016      | Non                |                          |
|                           |           | Ensemble des marches         | Béton               | Résultat d'analyse        | Z017      | Non                |                          |
|                           |           | Mur de facade                | Joint d'assemblage  | Résultat d'analyse        | Z015      | Non                |                          |
| Pignon droit              | Extérieur | Appuis de fenêtre            | Béton               | Résultat d'analyse        | Z016      | Non                |                          |
|                           |           | Mur de facade                | Joint d'assemblage  | Résultat d'analyse        | Z015      | Non                |                          |

## Commentaires :

Etage inaccessible (Escalier brûlé). Voir photos en Annexe.

Toiture tuile + cheminée inaccessible. Voir photos en Annexe.

1 Conduit probablement en amiante ciment sur cheminée en toiture inaccessible. Voir photos en Annexe.

Terrain extérieur non vu car en friche. Voir photos en Annexe.


Pour des raisons d'accessibilité : Les sols, les réseaux enterrés, les fourreaux de passage de murs ou de dalles, les fondations, les éventuels coffrages perdus, ... n'ont pu être repérés.

## ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation

| PRELEVEMENT : P001                                                                 |                                                                                                                                                                    |                        |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Emplacement :                                                                      |                                                                                                                                                                    |                        |                                                                |
|  |                                                                                                                                                                    |                        |                                                                |
| Nom du client<br>VOIES NAVIGABLES DE FRANCE<br>LOT 2 BASSIN DE LA SEINE            | Numéro de dossier<br>67799-134609                                                                                                                                  |                        | Pièce ou local – Composant<br>RDC - Local n°1 - Plancher - Sol |
| Nom de l'opérateur<br>DRON Sebastien                                               | Date de prélèvement<br>06/06/2023                                                                                                                                  |                        | Partie de composant<br>Colle carrelage                         |
| Résultat amiante : Absence d'amiante                                               |                                                                                                                                                                    |                        |                                                                |
| DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :                                                       |                                                                                                                                                                    |                        |                                                                |
| Objet                                                                              |                                                                                                                                                                    | Planche de croquis n : |                                                                |
| Colle carrelage                                                                    |                                                                                                                                                                    |                        |                                                                |
| DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :                                                |                                                                                                                                                                    |                        |                                                                |
| Référence Couche                                                                   | Description visuelle                                                                                                                                               | Epaisseur (cm)         | Conclusion amiante                                             |
| RAW PRODUCT                                                                        | Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau dur de type brique (rouge) ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris) | 0                      | Fibres d'amiante non détectées                                 |

| PRELEVEMENT : P002                                                                   |                                                        |                        |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Emplacement :                                                                        |                                                        |                        |                                                                                  |
|  |                                                        |                        |                                                                                  |
| Nom du client<br>VOIES NAVIGABLES DE FRANCE<br>LOT 2 BASSIN DE LA SEINE              | Numéro de dossier<br>67799-134609                      |                        | Pièce ou local – Composant<br>RDC - Local n°1 - Revêtement de mur - Toutes zones |
| Nom de l'opérateur<br>DRON Sebastien                                                 | Date de prélèvement<br>06/06/2023                      |                        | Partie de composant<br>Colle plinthes                                            |
| Résultat amiante : Absence d'amiante                                                 |                                                        |                        |                                                                                  |
| DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :                                                         |                                                        |                        |                                                                                  |
| Objet                                                                                |                                                        | Planche de croquis n : |                                                                                  |
| Colle plinthes                                                                       |                                                        |                        |                                                                                  |
| DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :                                                  |                                                        |                        |                                                                                  |
| Référence Couche                                                                     | Description visuelle                                   | Epaisseur (cm)         | Conclusion amiante                                                               |
| RAW PRODUCT                                                                          | Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de | 0                      | Fibres d'amiante non détectées                                                   |

| Référence Couche | Description visuelle                                                                                              | Epaisseur (cm) | Conclusion amiante |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
|                  | type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris) |                |                    |

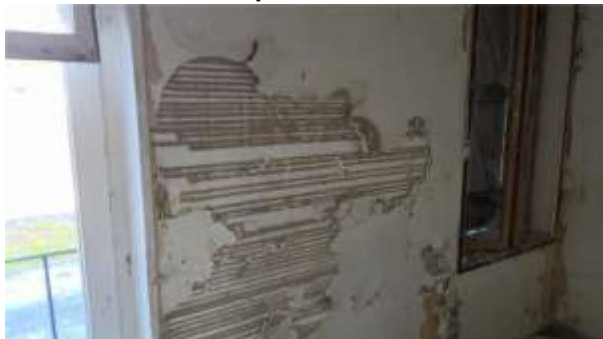**PRELEVEMENT : P003****Emplacement :**

|                                                                                |                                          |                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nom du client</b><br>VOIES NAVIGABLES DE FRANCE<br>LOT 2 BASSIN DE LA SEINE | <b>Numéro de dossier</b><br>67799-134609 | <b>Pièce ou local – Composant</b><br>RDC - Local n°1 - Mur donnant sur l'extérieur - A |
| <b>Nom de l'opérateur</b><br>DRON Sebastien                                    | <b>Date de prélèvement</b><br>06/06/2023 | <b>Partie de composant</b><br>Plâtre                                                   |

**Résultat amiante :** Absence d'amiante**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :****Objet :**


Plâtre

**Planche de croquis n° :****DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

| Référence Couche | Description visuelle                                                                                                    | Epaisseur (cm) | Conclusion amiante             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| CUST 01          | Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type colle (jaune) en traces | 0              | Fibres d'amiante non détectées |
| RAW PRODUCT      | Matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type colle (jaune) en traces                                              | 0              | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P004

## Emplacement :

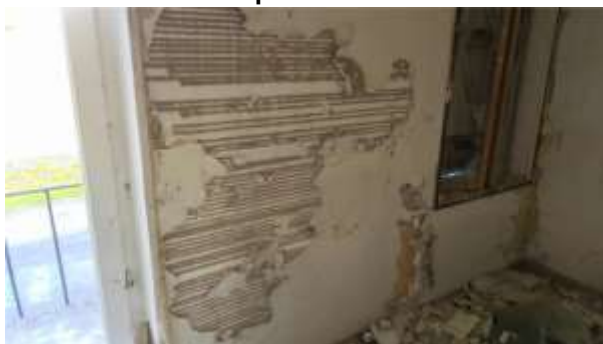

|                                                                                |                                          |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nom du client</b><br>VOIES NAVIGABLES DE FRANCE<br>LOT 2 BASSIN DE LA SEINE | <b>Numéro de dossier</b><br>67799-134609 | <b>Pièce ou local – Composant</b><br>RDC - Local n°1 - Mur donnant sur<br>l'extérieur - A |
| <b>Nom de l'opérateur</b><br>DRON Sebastien                                    | <b>Date de prélèvement</b><br>06/06/2023 | <b>Partie de composant</b><br>Calicot + plâtre                                            |

Résultat amiante : Absence d'amiante

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

## Objet :

Calicot + plâtre

## Planche de croquis n° :



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle                                                                                                                            | Epaisseur (cm) | Conclusion amiante             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| RAW PRODUCT      | Matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) en traces | 0              | Fibres d'amiante non détectées |
| CUST 01          | Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)                                                                                          | 0              | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P005

Emplacement :



|                                                                         |                                          |                                                                   |                                |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Nom du client<br>VOIES NAVIGABLES DE FRANCE<br>LOT 2 BASSIN DE LA SEINE | Numéro de dossier<br>67799-134609        | Pièce ou local – Composant<br>RDC - Local n°1 - Plafond - Plafond |                                |
| Nom de l’opérateur<br>DRON Sebastien                                    | Date de prélèvement<br>06/06/2023        | Partie de composant<br>Plâtre                                     |                                |
| Résultat amiante : Absence d'amiante                                    |                                          |                                                                   |                                |
| DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :                                            |                                          |                                                                   |                                |
| Objet                                                                   | Planche de croquis n :                   |                                                                   |                                |
| Plâtre                                                                  |                                          |                                                                   |                                |
| DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :                                     |                                          |                                                                   |                                |
| Référence Couche                                                        | Description visuelle                     | Epaisseur (cm)                                                    | Conclusion amiante             |
| RAW PRODUCT                                                             | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | 0                                                                 | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P006

Emplacement :



|                                                                                |                                          |                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nom du client</b><br>VOIES NAVIGABLES DE FRANCE<br>LOT 2 BASSIN DE LA SEINE | <b>Numéro de dossier</b><br>67799-134609 | <b>Pièce ou local – Composant</b><br>RDC - Local n°2 - Revêtement de mur - BCD |
| <b>Nom de l'opérateur</b><br>DRON Sebastien                                    | <b>Date de prélèvement</b><br>06/06/2023 | <b>Partie de composant</b><br>Colle faïences blanche                           |
| <b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante                                    |                                          |                                                                                |
| <b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>                                            |                                          |                                                                                |
| <b>Objet :</b><br>Colle faïences blanche                                       |                                          |                                                                                |
| <b>Planche de croquis n° :</b>                                                 |                                          |                                                                                |

## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle                                                                        | Epaisseur (cm) | Conclusion amiante             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| CUST 01          | Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) | 0              | Fibres d'amiante non détectées |
| RAW PRODUCT      | Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (marron) en traces                      | 0              | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P007

## Emplacement :



|                                                                                |                                          |                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nom du client</b><br>VOIES NAVIGABLES DE FRANCE<br>LOT 2 BASSIN DE LA SEINE | <b>Numéro de dossier</b><br>67799-134609 | <b>Pièce ou local – Composant</b><br>RDC - Local n°2 - Revêtement de mur - D |
| <b>Nom de l'opérateur</b><br>DRON Sebastien                                    | <b>Date de prélèvement</b><br>06/06/2023 | <b>Partie de composant</b><br>Colle faïences beige                           |

Résultat amiante : Absence d'amiante

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| <b>Objet</b>         | <b>Planche de croquis n :</b> |
| Colle faïences beige |                               |

## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle                                                                                                               | Epaisseur (cm) | Conclusion amiante             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| RAW PRODUCT      | Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau (friable) (blanc) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) | 0              | Fibres d'amiante non détectées |
| CUST 01          | Matériau dur de type joint ciment (gris)                                                                                           | 0              | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P008

Emplacement :



|                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                         |                                |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Nom du client<br>VOIES NAVIGABLES DE FRANCE<br>LOT 2 BASSIN DE LA SEINE | Numéro de dossier<br>67799-134609                                                                                                                    | Pièce ou local – Composant<br>RDC - Local n°4 - Revêtement de mur - DEF |                                |
| Nom de l’opérateur<br>DRON Sebastien                                    | Date de prélèvement<br>06/06/2023                                                                                                                    | Partie de composant<br>Colle faïences blanche                           |                                |
| Résultat amiante : Absence d'amiante                                    |                                                                                                                                                      |                                                                         |                                |
| DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :                                            |                                                                                                                                                      |                                                                         |                                |
| Objet                                                                   | Planche de croquis n :                                                                                                                               |                                                                         |                                |
| Colle faïences blanche                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                         |                                |
| DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :                                     |                                                                                                                                                      |                                                                         |                                |
| Référence Couche                                                        | Description visuelle                                                                                                                                 | Epaisseur (cm)                                                          | Conclusion amiante             |
| RAW PRODUCT                                                             | Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) | 0                                                                       | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P009

Emplacement :



|                                                                         |                                                                                                    |                                                                      |                                |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Nom du client<br>VOIES NAVIGABLES DE FRANCE<br>LOT 2 BASSIN DE LA SEINE | Numéro de dossier<br>67799-134609                                                                  | Pièce ou local – Composant<br>RDC - Local n°6 - Colle - Toutes zones |                                |
| Nom de l’opérateur<br>DRON Sebastien                                    | Date de prélèvement<br>06/06/2023                                                                  | Partie de composant<br>Colle plinthes                                |                                |
| Résultat amiante : Absence d’amiante                                    |                                                                                                    |                                                                      |                                |
| DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :                                            |                                                                                                    |                                                                      |                                |
| Objet                                                                   | Planche de croquis n :                                                                             |                                                                      |                                |
| Colle plinthes                                                          |                                                                                                    |                                                                      |                                |
| DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :                                     |                                                                                                    |                                                                      |                                |
| Référence Couche                                                        | Description visuelle                                                                               | Epaisseur (cm)                                                       | Conclusion amiante             |
| RAW PRODUCT                                                             | Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) | 0                                                                    | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P010

Emplacement :



|                                                                                |                                                                       |                                                                            |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Nom du client</b><br>VOIES NAVIGABLES DE FRANCE<br>LOT 2 BASSIN DE LA SEINE | <b>Numéro de dossier</b><br>67799-134609                              | <b>Pièce ou local – Composant</b><br>Sous-sol - Local n°7 - Plancher - Sol |                                |
| <b>Nom de l’opérateur</b><br>DRON Sebastien                                    | <b>Date de prélèvement</b><br>06/06/2023                              | <b>Partie de composant</b><br>Béton                                        |                                |
| <b>Résultat amiante :</b> Absence d’amiante                                    |                                                                       |                                                                            |                                |
| <b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>                                            |                                                                       |                                                                            |                                |
| <b>Objet</b>                                                                   | <b>Planche de croquis n :</b>                                         |                                                                            |                                |
| Béton                                                                          |                                                                       |                                                                            |                                |
| <b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>                                     |                                                                       |                                                                            |                                |
| <b>Référence Couche</b>                                                        | <b>Description visuelle</b>                                           | <b>Epaisseur (cm)</b>                                                      | <b>Conclusion amiante</b>      |
| RAW PRODUCT                                                                    | Matériau dur de type béton (gris) ; matériau de type peinture (blanc) | 0                                                                          | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P011

Emplacement :



|                                                                                |                                                                                                |                                                                                              |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Nom du client</b><br>VOIES NAVIGABLES DE FRANCE<br>LOT 2 BASSIN DE LA SEINE | <b>Numéro de dossier</b><br>67799-134609                                                       | <b>Pièce ou local – Composant</b><br>Sous-sol - Local n°7 - Ensemble des murs - Toutes zones |                                |
| <b>Nom de l’opérateur</b><br>DRON Sebastien                                    | <b>Date de prélèvement</b><br>06/06/2023                                                       | <b>Partie de composant</b><br>Joint d'assemblage                                             |                                |
| <b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante                                    |                                                                                                |                                                                                              |                                |
| <b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>                                            |                                                                                                |                                                                                              |                                |
| <b>Objet</b>                                                                   | <b>Planche de croquis n :</b>                                                                  |                                                                                              |                                |
| Joint d'assemblage                                                             |                                                                                                |                                                                                              |                                |
| <b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>                                     |                                                                                                |                                                                                              |                                |
| <b>Référence Couche</b>                                                        | <b>Description visuelle</b>                                                                    | <b>Epaisseur (cm)</b>                                                                        | <b>Conclusion amiante</b>      |
| RAW PRODUCT                                                                    | Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs) | 0                                                                                            | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P012

## Emplacement :



|                                                                                |                                          |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nom du client</b><br>VOIES NAVIGABLES DE FRANCE<br>LOT 2 BASSIN DE LA SEINE | <b>Numéro de dossier</b><br>67799-134609 | <b>Pièce ou local – Composant</b><br>Sous-sol - Local n°7 - Fenêtre. - CD |
| <b>Nom de l'opérateur</b><br>DRON Sebastien                                    | <b>Date de prélèvement</b><br>06/06/2023 | <b>Partie de composant</b><br>Mastic                                      |

**Résultat amiante :** Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Mastic

**Planche de croquis n° :**

## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle                                                                                                      | Epaisseur (cm) | Conclusion amiante                  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| RAW PRODUCT      | Matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (gris) en traces | 0              | Fibres d'amiante de type chrysotile |

## PRELEVEMENT : P013

## Emplacement :



|                                                                                |                                                                |                                                                                   |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Nom du client</b><br>VOIES NAVIGABLES DE FRANCE<br>LOT 2 BASSIN DE LA SEINE | <b>Numéro de dossier</b><br>67799-134609                       | <b>Pièce ou local – Composant</b><br>Sous-sol - Local n°8 - Revêtement de mur - D |                                |
| <b>Nom de l’opérateur</b><br>DRON Sebastien                                    | <b>Date de prélèvement</b><br>06/06/2023                       | <b>Partie de composant</b><br>Mur enduit peinture                                 |                                |
| <b>Résultat amiante :</b> Absence d’amiante                                    |                                                                |                                                                                   |                                |
| <b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>                                            |                                                                |                                                                                   |                                |
| <b>Objet</b>                                                                   | <b>Planche de croquis n :</b>                                  |                                                                                   |                                |
| Mur enduit peinture                                                            |                                                                |                                                                                   |                                |
| <b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>                                     |                                                                |                                                                                   |                                |
| <b>Référence Couche</b>                                                        | <b>Description visuelle</b>                                    | <b>Epaisseur (cm)</b>                                                             | <b>Conclusion amiante</b>      |
| RAW PRODUCT                                                                    | Matériau (cimenteux) (gris) ; matériau de type peinture (gris) | 0                                                                                 | Fibres d'amiante non détectées |

| PRELEVEMENT : P014                                                                                         |                                                                                            |                                                                                     |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Emplacement :</b><br> |                                                                                            |                                                                                     |                                |
| <b>Nom du client</b><br>VOIES NAVIGABLES DE FRANCE<br>LOT 2 BASSIN DE LA SEINE                             | <b>Numéro de dossier</b><br>67799-134609                                                   | <b>Pièce ou local – Composant</b><br>Sous-sol - Local n°8 - Porte. - C              |                                |
| <b>Nom de l'opérateur</b><br>DRON Sebastien                                                                | <b>Date de prélèvement</b><br>06/06/2023                                                   | <b>Partie de composant</b><br>Mastic                                                |                                |
| <b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante                                                                |                                                                                            |                                                                                     |                                |
| <b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>                                                                        |                                                                                            |                                                                                     |                                |
| <b>Objet :</b><br>Mastic<br><br><b>Planche de croquis n° :</b>                                             |                                                                                            |  |                                |
| <b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>                                                                 |                                                                                            |                                                                                     |                                |
| Référence Couche                                                                                           | Description visuelle                                                                       | Epaisseur (cm)                                                                      | Conclusion amiante             |
| RAW PRODUCT                                                                                                | Matériau souple (beige) (marron) ; matériau (friable) (gris) ; matériau (friable) (marron) | 0                                                                                   | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P015

Emplacement :



|                                                                         |                                   |                                                                                 |                                |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Nom du client<br>VOIES NAVIGABLES DE FRANCE<br>LOT 2 BASSIN DE LA SEINE | Numéro de dossier<br>67799-134609 | Pièce ou local – Composant<br>Extérieur - Façade avant - Mur de<br>facade - Mur |                                |
| Nom de l'opérateur<br>DRON Sebastien                                    | Date de prélèvement<br>06/06/2023 | Partie de composant<br>Joint d'assemblage                                       |                                |
| Résultat amiante : Absence d'amiante                                    |                                   |                                                                                 |                                |
| DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :                                            |                                   |                                                                                 |                                |
| Objet                                                                   |                                   | Planche de croquis n :                                                          |                                |
| Joint d'assemblage                                                      |                                   |                                                                                 |                                |
| DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :                                     |                                   |                                                                                 |                                |
| Référence Couche                                                        | Description visuelle              | Epaisseur (cm)                                                                  | Conclusion amiante             |
| RAW PRODUCT                                                             | Matériau dur de type béton (gris) | 0                                                                               | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P016

Emplacement :



|                                                                                |                                                                                    |                                                                                            |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Nom du client</b><br>VOIES NAVIGABLES DE FRANCE<br>LOT 2 BASSIN DE LA SEINE | <b>Numéro de dossier</b><br>67799-134609                                           | <b>Pièce ou local – Composant</b><br>Extérieur - Façade avant - Appuis de<br>fenêtre - Mur |                                |
| <b>Nom de l'opérateur</b><br>DRON Sebastien                                    | <b>Date de prélèvement</b><br>06/06/2023                                           | <b>Partie de composant</b><br>Béton                                                        |                                |
| <b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante                                    |                                                                                    |                                                                                            |                                |
| <b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>                                            |                                                                                    |                                                                                            |                                |
| <b>Objet</b>                                                                   | <b>Planche de croquis n :</b>                                                      |                                                                                            |                                |
| Béton                                                                          |                                                                                    |                                                                                            |                                |
| <b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>                                     |                                                                                    |                                                                                            |                                |
| <b>Référence Couche</b>                                                        | <b>Description visuelle</b>                                                        | <b>Epaisseur (cm)</b>                                                                      | <b>Conclusion amiante</b>      |
| RAW PRODUCT                                                                    | Matériau dur de type béton (gris) ; matériau de type<br>peinture (blanc) en traces | 0                                                                                          | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P017


Emplacement :



|                                                                                |                                                                         |                                                                                               |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Nom du client</b><br>VOIES NAVIGABLES DE FRANCE<br>LOT 2 BASSIN DE LA SEINE | <b>Numéro de dossier</b><br>67799-134609                                | <b>Pièce ou local – Composant</b><br>Extérieur - Façade avant - Ensemble<br>des marches - Mur |                                |
| <b>Nom de l'opérateur</b><br>DRON Sebastien                                    | <b>Date de prélèvement</b><br>06/06/2023                                | <b>Partie de composant</b><br>Béton                                                           |                                |
| <b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante                                    |                                                                         |                                                                                               |                                |
| <b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>                                            |                                                                         |                                                                                               |                                |
| <b>Objet</b>                                                                   | <b>Planche de croquis n :</b>                                           |                                                                                               |                                |
| Béton                                                                          |                                                                         |                                                                                               |                                |
| <b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>                                     |                                                                         |                                                                                               |                                |
| <b>Référence Couche</b>                                                        | <b>Description visuelle</b>                                             | <b>Epaisseur (cm)</b>                                                                         | <b>Conclusion amiante</b>      |
| RAW PRODUCT                                                                    | Matériau dur de type béton (gris) ; matériau de type<br>peinture (gris) | 0                                                                                             | Fibres d'amiante non détectées |


## ANNEXE : Plans / Croquis

|                                          |                   |                                                                                           |                                          |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Titre : Croquis N°1                      | N° planche : 1/2  | N° dossier : 67799-134609                                                                 | Type : Planche de repérage usuel en plan |
| Client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT  | Version : 0       | Adresse : rive gauche/Lieudit le village<br>Ecluse N°21 de Moulin brûlé<br>02100 MORCOURT |                                          |
| Intervenant : DRON Sebastien             | Date : 09/06/2023 |                                                                                           |                                          |
| Origine du plan : Cabinet de diagnostics |                   | Localisation :                                                                            | Lieu / Zone : RDC                        |
| Commentaire :                            |                   |                                                                                           |                                          |

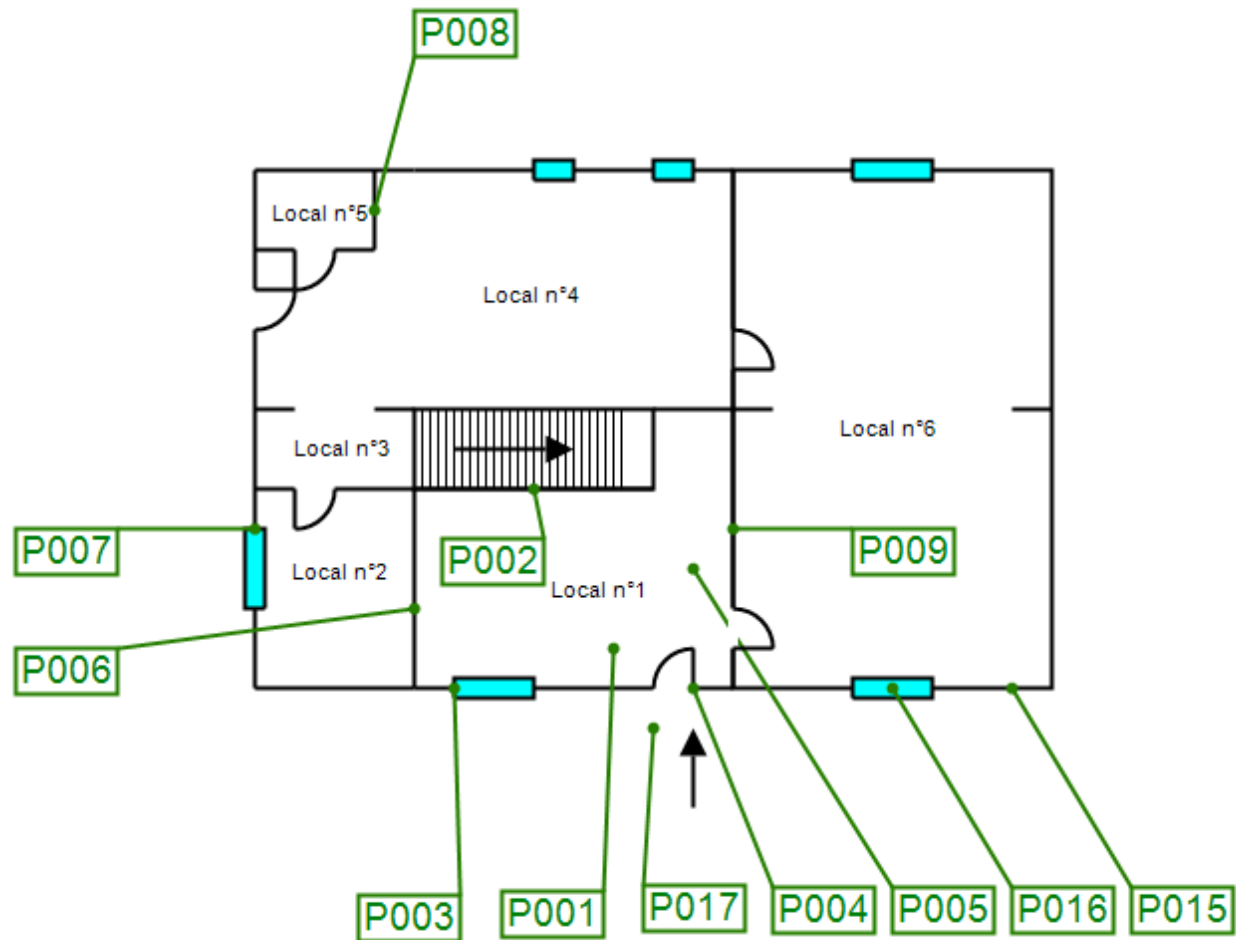

 Mastic de vitrage contenant de l'amiante

|                                          |                   |                                                                                           |                                          |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Titre : Croquis N°2                      | N° planche : 2/2  | N° dossier : 67799-134609                                                                 | Type : Planche de repérage usuel en plan |
| Client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT  | Version : 0       | Adresse : rive gauche/Lieudit le village<br>Ecluse N°21 de Moulin brûlé<br>02100 MORCOURT |                                          |
| Intervenant : DRON Sebastien             | Date : 09/06/2023 |                                                                                           |                                          |
| Origine du plan : Cabinet de diagnostics |                   | Localisation :                                                                            | Lieu / Zone : Sous-sol                   |
| Commentaire :                            |                   |                                                                                           |                                          |

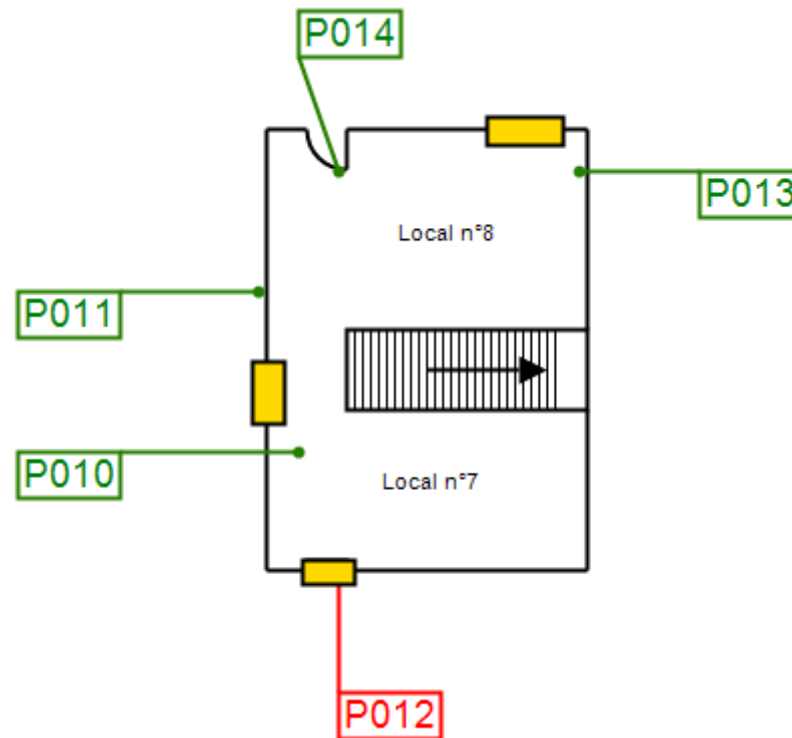

## ANNEXE : Zones Présentant des Similitudes d'Ouvrage

### Z001 - Plancher Colle carrelage (continue : NON)

| Local / Partie d'immeuble | Etage | Composant de la construction | Partie de composant | Réf. Sondage | Réf. Prélèvement. | Présence d'amiante | Estimatif de la quantité |
|---------------------------|-------|------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| Local n°1                 | RDC   | Plancher                     | Colle carrelage     |              | P001              | Non                |                          |
| Local n°2                 | RDC   | Plancher                     | Colle carrelage     |              |                   | Non                |                          |
| Local n°3                 | RDC   | Plancher                     | Colle carrelage     |              |                   | Non                |                          |
| Local n°4                 | RDC   | Plancher                     | Colle carrelage     |              |                   | Non                |                          |
| Local n°5                 | RDC   | Plancher                     | Colle carrelage     |              |                   | Non                |                          |

### Z002 - Revêtement de mur Colle plinthes (continue : NON)

| Local / Partie d'immeuble | Etage | Composant de la construction | Partie de composant | Réf. Sondage | Réf. Prélèvement. | Présence d'amiante | Estimatif de la quantité |
|---------------------------|-------|------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| Local n°1                 | RDC   | Revêtement de mur            | Colle plinthes      |              | P002              | Non                |                          |
| Local n°2                 | RDC   | Revêtement de mur            | Colle plinthes      |              |                   | Non                |                          |
| Local n°4                 | RDC   | Revêtement de mur            | Colle plinthes      |              |                   | Non                |                          |
| Local n°5                 | RDC   | Revêtement de mur            | Colle plinthes      |              |                   | Non                |                          |

### Z003 - Mur donnant sur l'extérieur Plâtre (continue : NON)

| Local / Partie d'immeuble | Etage | Composant de la construction | Partie de composant | Réf. Sondage | Réf. Prélèvement. | Présence d'amiante | Estimatif de la quantité |
|---------------------------|-------|------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| Local n°1                 | RDC   | Mur donnant sur l'extérieur  | Plâtre              |              | P003              | Non                |                          |
| Local n°2                 | RDC   | Mur donnant sur l'extérieur  | Plâtre              |              |                   | Non                |                          |
| Local n°3                 | RDC   | Murs                         | Plâtre              |              |                   | Non                |                          |
| Local n°4                 | RDC   | Mur donnant sur l'extérieur  | Plâtre              |              |                   | Non                |                          |
| Local n°5                 | RDC   | Mur donnant sur l'extérieur  | Plâtre              |              |                   | Non                |                          |
| Local n°6                 | RDC   | Mur donnant sur l'extérieur  | Plâtre              |              |                   | Non                |                          |
|                           |       | Mur                          | Plâtre              |              |                   | Non                |                          |

### Z005 - Revêtement de mur Colle faïences beige (continue : NON)

| Local / Partie d'immeuble | Etage | Composant de la construction | Partie de composant  | Réf. Sondage | Réf. Prélèvement. | Présence d'amiante | Estimatif de la quantité |
|---------------------------|-------|------------------------------|----------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| Local n°2                 | RDC   | Revêtement de mur            | Colle faïences beige |              | P007              | Non                |                          |
| Local n°4                 | RDC   | Revêtement de mur            | Colle faïences beige |              |                   | Non                |                          |

## Z005 - Plafond Plâtre (continue : NON)

| Local / Partie d'immeuble | Etage | Composant de la construction | Partie de composant | Réf. Sondage | Réf. Prélèvement. | Présence d'amiante | Estimatif de la quantité |
|---------------------------|-------|------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| Local n°1                 | RDC   | Plafond                      | Plâtre              | 5            | P005              | Non                |                          |
| Local n°2                 | RDC   | Plafond                      | Plâtre              |              |                   | Non                |                          |
| Local n°3                 | RDC   | Plafond                      | Plâtre              |              |                   | Non                |                          |
| Local n°4                 | RDC   | Plafond                      | Plâtre              |              |                   | Non                |                          |
| Local n°5                 | RDC   | Plafond                      | Plâtre              | 5            |                   | Non                |                          |
| Local n°6                 | RDC   | Plafond                      | Plâtre              |              |                   | Non                |                          |

## Z006 - Revêtement de mur Colle faïences blanche (continue : NON)

| Local / Partie d'immeuble | Etage | Composant de la construction | Partie de composant    | Réf. Sondage | Réf. Prélèvement. | Présence d'amiante | Estimatif de la quantité |
|---------------------------|-------|------------------------------|------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| Local n°2                 | RDC   | Revêtement de mur            | Colle faïences blanche | 6            | P006              | Non                |                          |

## Z008 - Revêtement de mur Colle faïences blanche (continue : NON)

| Local / Partie d'immeuble | Etage | Composant de la construction | Partie de composant    | Réf. Sondage | Réf. Prélèvement. | Présence d'amiante | Estimatif de la quantité |
|---------------------------|-------|------------------------------|------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| Local n°4                 | RDC   | Revêtement de mur            | Colle faïences blanche |              | P008              | Non                |                          |
| Local n°5                 | RDC   | Revêtement de mur            | Colle faïences blanche |              |                   | Non                |                          |

## Z009 - Colle Colle plinthes (continue : NON)

| Local / Partie d'immeuble | Etage | Composant de la construction | Partie de composant | Réf. Sondage | Réf. Prélèvement. | Présence d'amiante | Estimatif de la quantité |
|---------------------------|-------|------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| Local n°6                 | RDC   | Colle                        | Colle plinthes      |              | P009              | Non                |                          |

## Z010 - Plancher Béton (continue : NON)

| Local / Partie d'immeuble | Etage    | Composant de la construction | Partie de composant | Réf. Sondage | Réf. Prélèvement. | Présence d'amiante | Estimatif de la quantité |
|---------------------------|----------|------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| Local n°7                 | Sous-sol | Plancher                     | Béton               |              | P010              | Non                |                          |
| Local n°8                 | Sous-sol | Plancher                     | Béton               |              |                   | Non                |                          |

## Z011 - Ensemble des murs Joint d'assemblage (continue : NON)

| Local / Partie d'immeuble | Etage    | Composant de la construction | Partie de composant | Réf. Sondage | Réf. Prélèvement. | Présence d'amiante | Estimatif de la quantité |
|---------------------------|----------|------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| Local n°7                 | Sous-sol | Ensemble des murs            | Joint d'assemblage  |              | P011              | Non                |                          |
|                           |          | Plafond                      | Joint d'assemblage  |              |                   | Non                |                          |
| Local n°8                 | Sous-sol | Ensemble des murs            | Joint d'assemblage  |              |                   | Non                |                          |
|                           |          | Plafond                      | Joint d'assemblage  |              |                   | Non                |                          |

## Z012 - Fenêtre. Mastic (continue : NON)

| Local / Partie d'immeuble | Etage    | Composant de la construction | Partie de composant | Réf. Sondage | Réf. Prélèvement. | Présence d'amiante | Estimatif de la quantité |
|---------------------------|----------|------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| Local n°7                 | Sous-sol | Fenêtre.                     | Mastic              |              | P012              | Oui                | 1 u                      |
| Local n°8                 | Sous-sol | Fenêtre.                     | Mastic              |              |                   | Oui                | 1 u                      |

## Z013 - Revêtement de mur Mur enduit peinture (continue : NON)

| Local / Partie d'immeuble | Etage    | Composant de la construction | Partie de composant | Réf. Sondage | Réf. Prélèvement. | Présence d'amiante | Estimatif de la quantité |
|---------------------------|----------|------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| Local n°8                 | Sous-sol | Revêtement de mur            | Mur enduit peinture |              | P013              | Non                |                          |

## Z014 - Porte. Mastic (continue : NON)

| Local / Partie d'immeuble | Etage    | Composant de la construction | Partie de composant | Réf. Sondage | Réf. Prélèvement. | Présence d'amiante | Estimatif de la quantité |
|---------------------------|----------|------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| Local n°8                 | Sous-sol | Porte.                       | Mastic              |              | P014              | Non                |                          |

## Z015 - Mur de facade Joint d'assemblage (continue : NON)

| Local / Partie d'immeuble | Etage     | Composant de la construction | Partie de composant | Réf. Sondage | Réf. Prélèvement. | Présence d'amiante | Estimatif de la quantité |
|---------------------------|-----------|------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| Façade avant              | Extérieur | Mur de facade                | Joint d'assemblage  |              | P015              | Non                |                          |
| Façade arrière            | Extérieur | Mur de facade                | Joint d'assemblage  |              |                   | Non                |                          |
| Pignon gauche             | Extérieur | Mur de facade                | Joint d'assemblage  |              |                   | Non                |                          |
| Pignon droit              | Extérieur | Mur de facade                | Joint d'assemblage  |              |                   | Non                |                          |

## 2016 - Appuis de fenêtre Béton (continue : NON)

| Local /<br>Partie<br>d'immeuble | Etage     | Composant de la<br>construction | Partie de composant | Réf.<br>Sondage | Réf.<br>Prélèvement. | Présence<br>d'amiante | Estimatif de la<br>quantité |
|---------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Façade<br>avant                 | Extérieur | Appuis de fenêtre               | Béton               |                 | P016                 | Non                   |                             |
| Façade<br>arrière               | Extérieur | Appuis de fenêtre               | Béton               |                 |                      | Non                   |                             |
| Pignon<br>gauche                | Extérieur | Appuis de fenêtre               | Béton               |                 |                      | Non                   |                             |
| Pignon droit                    | Extérieur | Appuis de fenêtre               | Béton               |                 |                      | Non                   |                             |

## 2017 - Ensemble des marches Béton (continue : NON)

| Local /<br>Partie<br>d'immeuble | Etage     | Composant de la<br>construction | Partie de composant | Réf.<br>Sondage | Réf.<br>Prélèvement. | Présence<br>d'amiante | Estimatif de la<br>quantité |
|---------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Façade<br>avant                 | Extérieur | Ensemble des marches            | Béton               |                 | P017                 | Non                   |                             |
| Pignon<br>gauche                | Extérieur | Ensemble des marches            | Béton               |                 |                      | Non                   |                             |

## ANNEXE : Procès-verbaux d'analyse

PV\_00720230601078899



Analyses pour le Bâtiment

APAVE DIAGNOSTICS  
Monsieur Sebastien DRON  
Chez Apave - 29 rue de la Croix de Pierre  
CS 71328  
80084 AMIENS CEDEX 2

Notre référence : AR-23-HB-053381-01

Numéro de dossier : 23N020691

Référence de dossier :

67799-134609 A - rive gauche/Lieudit le village Ecluse N°21 de Moulin brûlé  
02100 MORCOURT - VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA  
SEINE

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 23N020691-001 - Référence *P001-RDC - Local n°1 - Sol - Plancher - Colle carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N020691-002 - Référence *P002-RDC - Local n°1 - Toutes zones - Revêtement de mur - Colle plinthes*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N020691-003 - Référence *P003-RDC - Local n°1 - A - Mur donnant sur l'extérieur - Plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N020691-004 - Référence *P004-RDC - Local n°1 - A - Mur donnant sur l'extérieur - Calicot + plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N020691-005 - Référence *P005-RDC - Local n°1 - Plafond - Plafond - Plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N020691-006 - Référence *P006-RDC - Local n°2 - BCD - Revêtement de mur - Colle faïences blanche*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS  
557, route de Noyelles  
F-62110 Henin-Beaumont  
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



## Analyses pour le Bâtiment

- N° 23N020691-007 - Référence *P007-RDC - Local n°2 - D - Revêtement de mur - Colle faïences beige*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N020691-008 - Référence *P008-RDC - Local n°4 - DEF - Revêtement de mur - Colle faïences blanche*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N020691-009 - Référence *P009-RDC - Local n°6 - Toutes zones - Colle - Colle plinthes*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N020691-010 - Référence *P010-Sous-sol - Local n°7 - Sol - Plancher - Béton*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N020691-011 - Référence *P011-Sous-sol - Local n°7 - Toutes zones - Ensemble des murs - Joint d'assemblage*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N020691-012 - Référence *P012-Sous-sol - Local n°7 - CD - Fenêtre - Mastic*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N020691-013 - Référence *P013-Sous-sol - Local n°8 - D - Revêtement de mur - Mur enduit peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N020691-014 - Référence *P014-Sous-sol - Local n°8 - C - Porte - Mastic*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N020691-015 - Référence *P015-Extérieur - Façade avant - Mur - Mur de facade - Joint d'assemblage*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N020691-016 - Référence *P016-Extérieur - Façade avant - Mur - Appuis de fenêtre - Béton*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N020691-017 - Référence *P017-Extérieur - Façade avant - Mur - Ensemble des marches - Béton*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS  
557, route de Noyelles  
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS  
557, route de Noyelles  
F-62110 Henin-Beaumont  
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



## GEA (GRAND EST ANALYSES)

EUROFINS ANALYSES POUR LE  
BATIMENT NORD SAS  
Réception résultat  
EUROFINS ABN  
557 chemin de Noyelles  
Parc du Pommier  
62110 HENIN BEAUMONT

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-Z4-002197-01 Date d'émission de rapport : 08/06/2023 19:41 Page 1/5  
Référence laboratoire sous-traitant N° : 23GE001460 Référence de suivi du dossier N° : 23N020691  
Reçu au laboratoire le : 06/06/2023 Date de réception : 06/06/2023  
Date d'analyse : 08/06/2023  
Référence dossier Client: 67799-134609 A - rive gauche/Lieudit le village Ecluse N°21 de Moulin brûlé 02100 MORCOURT  
- VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE  
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

| N° éch. | Référence client                                                                       | Description visuelle                                                                                                                                                     | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                              | Résultats                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|         |                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                         |                                  |
| 001     | 23N020691-001 - P001-RDC - Local n°1 Sol - Plancher - Colle carrelage                  | Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau dur de type brique (rouge) ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris)       | MET / Q2FS *                  | 1 / 1 *                       | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 002     | 23N020691-002 - P002-RDC - Local n°1 Toutes zones - Revêtement de mur - Colle plinthes | Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris) | MET / Q2FS *                  | 1 / 1 *                       | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 003     | 23N020691-003 - P003-RDC - Local n°1 A - Mur donnant sur l'extérieur - Plâtre          | Matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type colle (jaune) en traces                                                                                               | MET / Q2FS *                  | 1 / 1 *                       | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
|         |                                                                                        | Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type colle (jaune) en traces                                                  | MET / Q2FS *                  | 1 / 1 *                       | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

GRAND EST ANALYSES  
42 rue des Tisserands  
68124 Wintzenheim, FRANCE  
Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>  
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°  
1-8977  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-Z4-002197-01 Date d'émission de rapport : 08/06/2023 19:41 Page2/5  
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 23GE001460 Référence de suivi du dossier N° : 23N020691  
 Reçu au laboratoire le : 06/06/2023 Date de réception : 06/06/2023  
 Date d'analyse : 08/06/2023  
 Référence dossier Client:67799-134609 A - rive gauche/Lieudit le village Ecluse N°21 de Moulin brûlé 02100 MORCOURT  
 - VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE  
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

| N° éch. | Référence client                                                                        | Description visuelle                                                                                                                            | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                              | Résultats                        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                         |                                  |
| 004     | 23N020691-004 - P004-RDC - Local n°1 A - Mur donnant sur l'extérieur - Calicot + plâtre | Matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) en traces | MET / Q2FS *                  | 1 / 1 *                       | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
|         |                                                                                         | Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)                                                                                          | MET / Q2FS *                  | 1 / 1 *                       | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 005     | 23N020691-005 - P005-RDC - Local n°1 Plafond - Plafond - Plâtre                         | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)                                                                                                        | MET / Q2FS *                  | 1 / 1 *                       | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 006     | 23N020691-006 - P006-RDC - Local n°2 BCD - Revêtement de mur - Colle faïences blanche   | Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (marron) en traces(i)                                                                       | MET / Q2FS *                  | 1 / 1 *                       | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
|         |                                                                                         | Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc)                                                     | MET / Q2FS *                  | 1 / 1 *                       | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 007     | 23N020691-007 - P007-RDC - Local n°2 D - Revêtement de mur - Colle faïences beige       | Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau (friable) (blanc) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige)              | MET / Q2FS *                  | 1 / 1 *                       | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

GRAND EST ANALYSES  
 42 rue des Tisserands  
 68124 Wintzenheim, FRANCE  
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>  
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°  
 1-8977  
 Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-Z4-002197-01 Date d'émission de rapport : 08/06/2023 19:41 Page3/5  
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 23GE001460 Référence de suivi du dossier N° : 23N020691  
 Reçu au laboratoire le : 06/06/2023 Date de réception : 06/06/2023  
 Date d'analyse : 08/06/2023  
 Référence dossier Client:67799-134609 A - rive gauche/Lieudit le village Ecluse N°21 de Moulin brûlé 02100 MORCOURT  
 - VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE  
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

| N° éch. | Référence client                                                                                  | Description visuelle                                                                                                                                 | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                              | Résultats                             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|         |                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                         |                                       |
|         |                                                                                                   | Matériau dur de type joint ciment (gris)                                                                                                             | MET / Q2FS *                  | 1 / 1 *                       | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées *      |
| 008     | 23N020691-008 - P008-RDC - Local n°4 DEF - Revêtement de mur - Colle faïences blanche             | Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) | MET / Q2FS *                  | 1 / 1 *                       | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées *      |
| 009     | 23N020691-009 - P009-RDC - Local n°6 Toutes zones - Colle - Colle plinthes                        | Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)                                                   | MET / Q2FS *                  | 1 / 1 *                       | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées *      |
| 010     | 23N020691-010 - P010-Sous-sol - Local n°7 - Sol - Plancher - Béton                                | Matériau dur de type béton (gris) ; matériau de type peinture (blanc)                                                                                | MET / Q2FS *                  | 1 / 1 *                       | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées *      |
| 011     | 23N020691-011 - P011-Sous-sol - Local n°7 - Toutes zones - Ensemble des murs - Joint d'assemblage | Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs)                                                       | MET / Q2FS *                  | 1 / 1 *                       | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées *      |
| 012     | 23N020691-012 - P012-Sous-sol - Local n°7 - CD - Fenêtre - Mastic                                 | Matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (gris) en traces                            | MET / Q2FS *                  | 1 / 1 *                       | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante de type chrysotile * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

GRAND EST ANALYSES  
 42 rue des Tisserands  
 68124 Wintzenheim, FRANCE  
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>  
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°  
 1-8977  
 Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-Z4-002197-01 Date d'émission de rapport : 08/06/2023 19:41 Page 4/5  
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 23GE001460 Référence de suivi du dossier N° : 23N020691  
 Reçu au laboratoire le : 06/06/2023 Date de réception : 06/06/2023  
 Date d'analyse : 08/06/2023  
 Référence dossier Client: 67799-134609 A - rive gauche/Lieudit le village Ecluse N°21 de Moulin brûlé 02100 MORCOURT  
 - VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE  
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

| N° éch. | Référence client                                                                         | Description visuelle                                                                       | Technique utilisée / Analyse | Préparation                   |                                                              | Résultats                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|         |                                                                                          |                                                                                            |                              | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                         |                                  |
| 013     | 23N020691-013 - P013-Sous-sol - Local n°8 - D - Revêtement de mur - Mur enduit peinture  | Matériau (cémenteux) (gris) ; matériau de type peinture (gris)                             | MET / Q2FS *                 | 1 / 1 *                       | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 014     | 23N020691-014 - P014-Sous-sol - Local n°8 - C - Porte. - Mastic                          | Matériau souple (beige) (marron) ; matériau (friable) (gris) ; matériau (friable) (marron) | MET / Q2FS *                 | 1 / 1 *                       | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 015     | 23N020691-015 - P015-Extérieur - Façade avant - Mur - Mur de façade - Joint d'assemblage | Matériau dur de type béton (gris)                                                          | MET / Q2FS *                 | 1 / 1 *                       | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 016     | 23N020691-016 - P016-Extérieur - Façade avant - Mur - Appuis de fenêtre - Béton          | Matériau dur de type béton (gris) ; matériau de type peinture (blanc) en traces            | MET / Q2FS *                 | 1 / 1 *                       | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 017     | 23N020691-017 - P017-Extérieur - Façade avant - Mur - Ensemble des marches - Béton       | Matériau dur de type béton (gris) ; matériau de type peinture (gris)                       | MET / Q2FS *                 | 1 / 1 *                       | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |

Observation(s) couche(s)

(i) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

GRAND EST ANALYSES  
 42 rue des Tisserands  
 68124 Wintzenheim, FRANCE  
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>  
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°  
 1-8977  
 Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-Z4-002197-01  
Référence laboratoire sous-traitant N° : 23GE001460  
Reçu au laboratoire le : 06/06/2023  
Date d'analyse : 08/06/2023  
Date d'émission de rapport : 08/06/2023 19:41  
Référence de suivi du dossier N° : 23N020691  
Date de réception : 06/06/2023  
Page 5/5  
Référence dossier Client: 67799-134609 A - rive gauche/Lieudit le village Ecluse N°21 de Moulin brûlé 02100 MORCOURT  
- VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE  
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.  
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables\*\* inférieure à la limite de détection. \*\* Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."  
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.  
NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.  
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).  
NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Marie Christelle Pierrevelin  
Cheffe d'Equipe Technicienne META

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

GRAND EST ANALYSES  
42 rue des Tisserands  
68124 Wintzenheim, FRANCE  
Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>  
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°  
1-8977  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)





ANNEXE : Autres documents

|            |            |
|------------|------------|
| Document : | Document 1 |
|------------|------------|




|               |  |
|---------------|--|
| Commentaire : |  |
|---------------|--|

Rapport n° : 67799-134609 A / Référence du donneur d'ordre : Ecluse N°21 de Moulin brûlé

Apave Diagnostics - 29 rue de la Croix de Pierre - 80000 - AMIENS

SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : [amiens@apave-diagnostics.com](mailto:amiens@apave-diagnostics.com) Site web : [www.apave-diagnostics.com](http://www.apave-diagnostics.com)

Document : Document 2

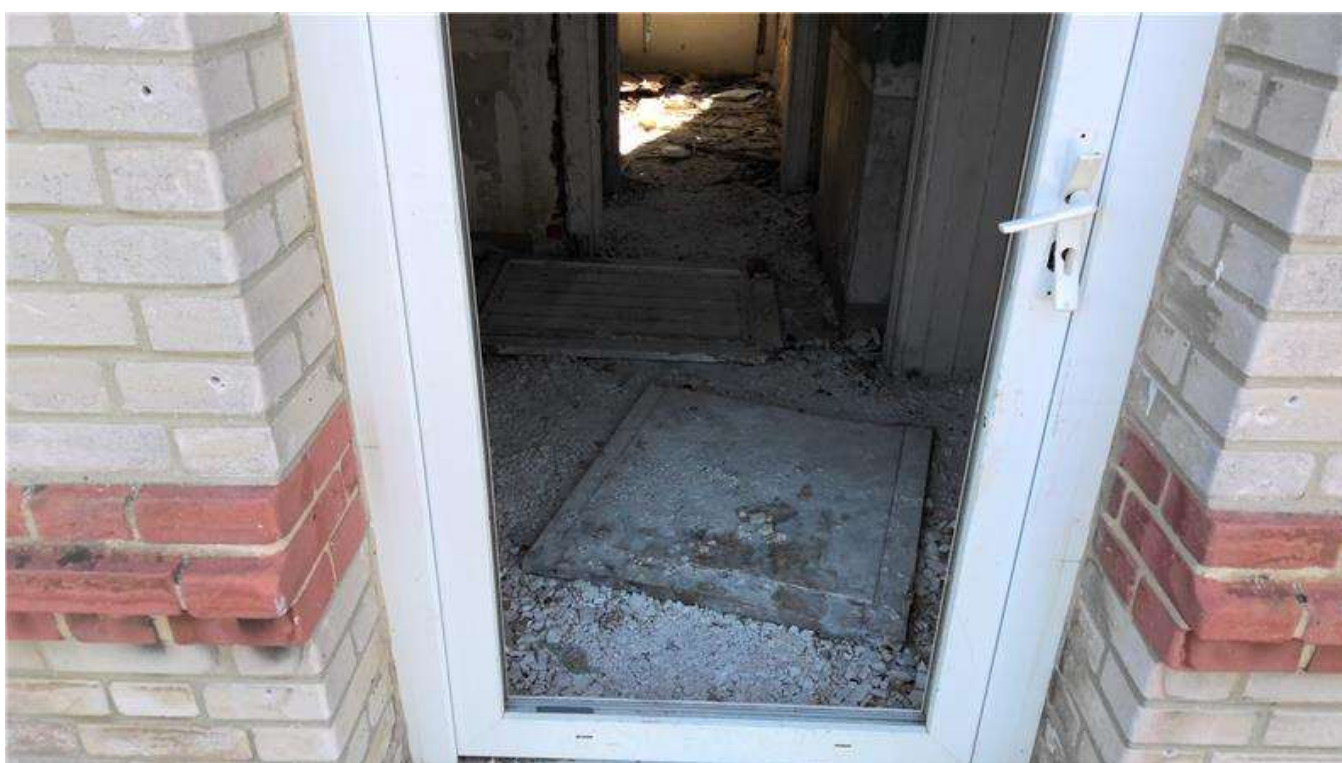

Commentaire :

Document : Document 3



Commentaire :

Document : Document 4



Commentaire :

|            |            |
|------------|------------|
| Document : | Document 5 |
|------------|------------|



|               |  |
|---------------|--|
| Commentaire : |  |
|---------------|--|

Document : Document 6



Commentaire :

Document : Document 7



Commentaire :

Document : Document 8



Commentaire :

Document : Document 9



Commentaire :

Document : Document 10



Commentaire :

Document : Document 11



Commentaire :

Document : Document 12




Commentaire :

Document : Document 13




Commentaire :

Document : Document 14

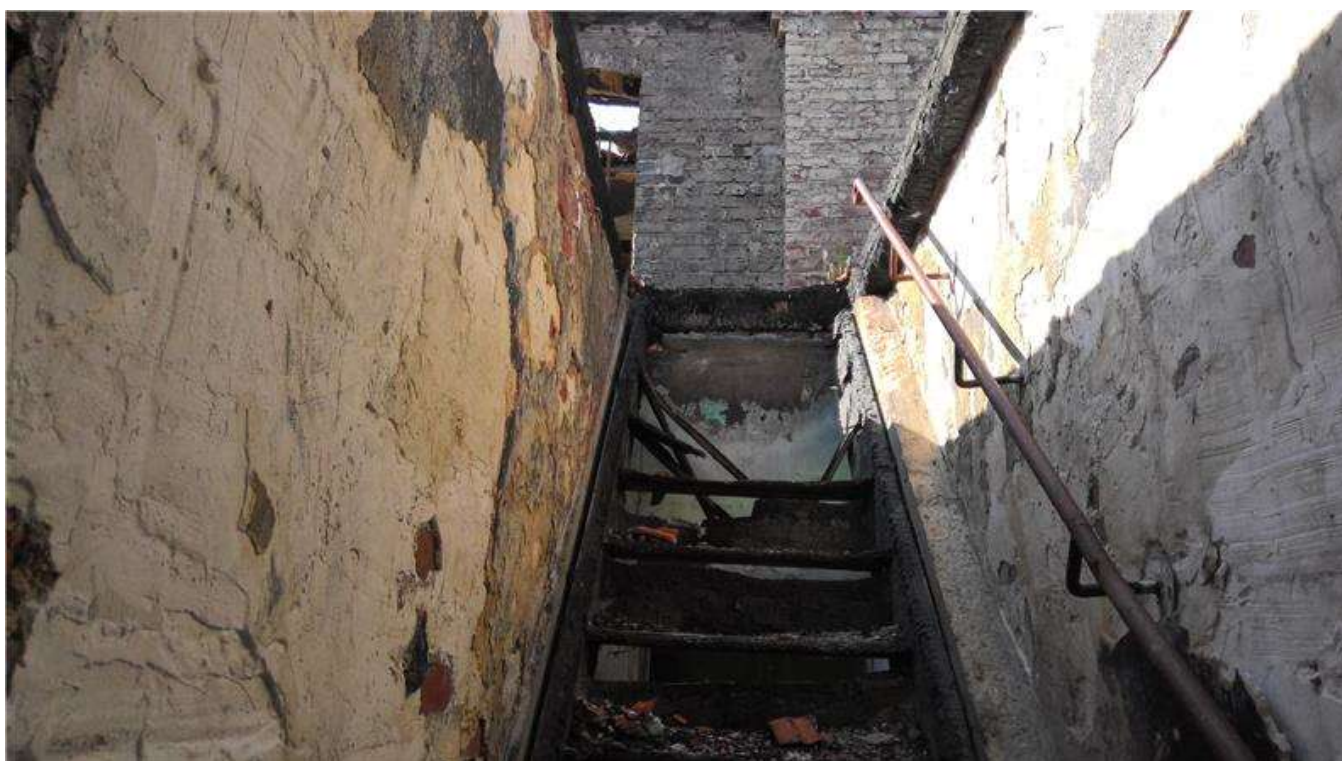

Commentaire :

Document : Document 15

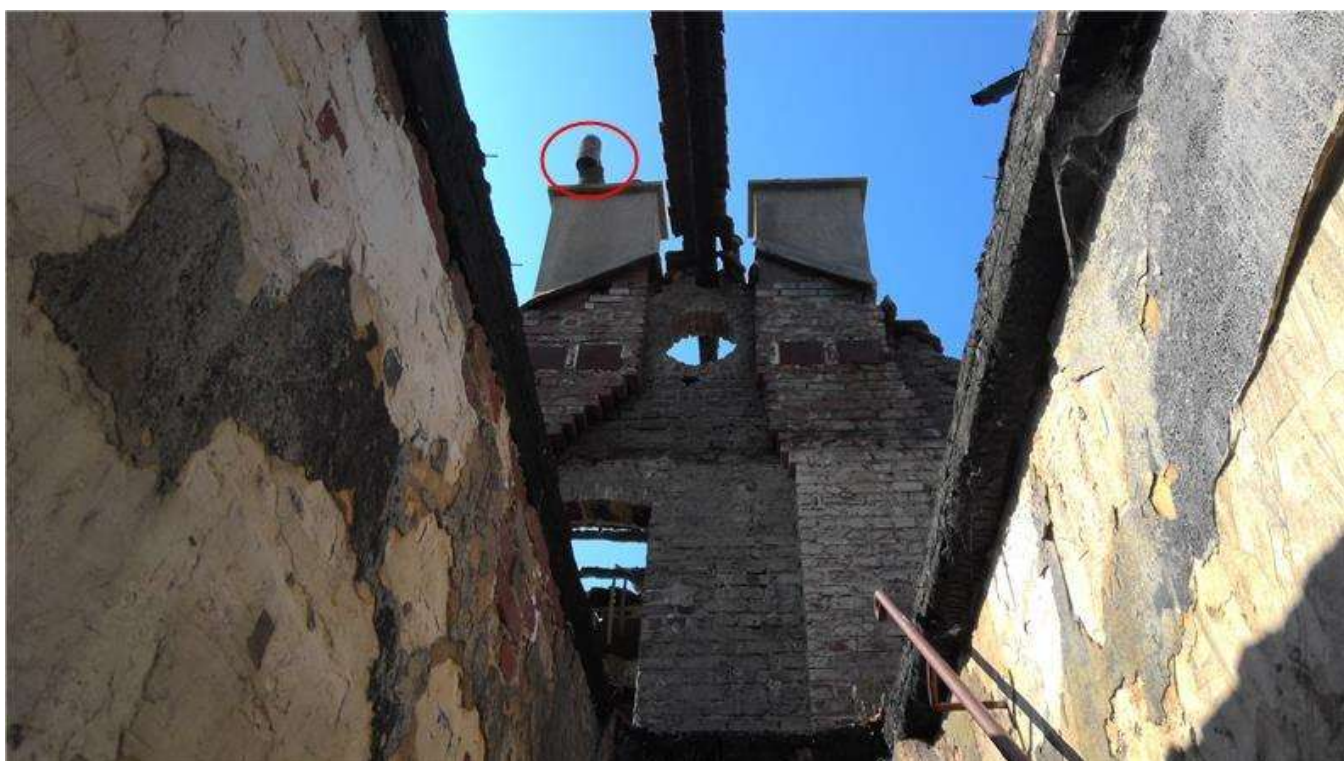

Commentaire :

|            |             |
|------------|-------------|
| Document : | Document 16 |
|------------|-------------|



|               |  |
|---------------|--|
| Commentaire : |  |
|---------------|--|

Document : Document 17



Commentaire :

|            |             |
|------------|-------------|
| Document : | Document 18 |
|------------|-------------|



|               |  |
|---------------|--|
| Commentaire : |  |
|---------------|--|

ANNEXE : Certificat de compétence



# Certificat de compétences Diagnostic Immobilier

N° CPDI 6050 Version 001

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

**Monsieur DRON Sébastien**

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

|                      |                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Amiante avec mention | Amiante Avec Mention<br>Date d'effet : 17/12/2019 - Date d'expiration : 16/12/2024                            |
| Amiante sans mention | Amiante Sans Mention<br>Date d'effet : 17/12/2019 - Date d'expiration : 16/12/2024                            |
| Plomb                | Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb<br>Date d'effet : 27/11/2020 - Date d'expiration : 26/11/2027 |

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.  
Edité à Saint-Grégoire, le 06/07/2021.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ou Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. Ou Arrêté du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

**I.Cert**  
Institut de Certification

Certification de personnes  
Diagnostic Immobilier  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

**cofrac**  
ACCREDITATION  
N° 4-0022  
PORTÉE  
CERTIFICATION  
DE PERSONNES  
[WWW.COFRAC.FR](http://WWW.COFRAC.FR)

CPE DI FR 11 rev27

ANNEXE : Attestation d'assurance

Votre Assurance

► RESPONSABILITE CIVILE  
ENTREPRISE



COURTIER

VERLINGUE  
9 QUAI DE ROTTERDAM BP 156  
68313 ILLZACH CEDEX  
Tél : 03 89 61 64 64  
Fax : 08 20 20 26 32  
Portefeuille : 0201050284

APAVE  
IMMEUBLE CANOPY  
6 RUE DU GENERAL AUDRAN  
92400 COURBEVOIE FR

Vos références :

Contrat n° 10800807204  
Client n° 0416806720

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

APAVE  
Immeuble Canopy  
6 rue du Général Audran  
92400 COURBEVOIE

agissant tant pour son compte que pour celui de APAVE DEVELOPPEMENT et sa filiale APAVE Diagnostics

est couvert contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, par le contrat n° 10800807204, souscrit auprès de notre Société, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- bâtiment et génie civil
- essais, mesures et métrologie
- laboratoires d'analyses (non médicales)
- conseils
- formation
- certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,  
à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :

- des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.3 du Code de la construction et de l'habitation
- des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

**AXA France IARD SA**

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros  
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre  
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460  
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/2



Contrat : 10800807204

**TABLEAU DE GARANTIES**

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

| Nature des garanties                                                                                                         | Limites des garanties                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle</b>                                                |                                            |
| <b>Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus</b><br><i>Sans pouvoir excéder pour :</i> | <b>5 000 000 € par année d'assurance</b>   |
| a) les dommages immatériels non consécutifs                                                                                  | <b>5 000 000 € par année d'assurance</b>   |
| b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement           | <b>2 500 000 € par année d'assurance</b>   |
| c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada<br><i>sous-limités :</i>                                 | <b>5 000 000 € par année d'assurance</b>   |
| c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA                                                                                     | <b>1 000 000 € par année d'assurance</b>   |
| d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *                                                                          | <b>2 500 000 € par année d'assurance *</b> |

\*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023 inclus sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre, le 9 Décembre 2022  
Pour la société :

**AXA France IARD SA**

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros  
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre  
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460  
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2/2

**Fin du rapport**