

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'un immeuble bâti

R. 1334-14, R. 1334-19, R. 1334-22, R. 1334-29-6 du Code de la Santé Publique (introduits par le Décret n°2011-629 du 3 juin 2011) ; Arrêté du 26 juin 2013 ; Arrêtés du 16/07/2019 et 23/01/2020 ; Norme NF X46-020 d'août 2017



Numéro de rapport	67799-134611 A
Propriétaire	VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE
Donneur d'ordre	VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE
Adresse de l'immeuble	rive droite/Lieudit moulin brûlé Ecluse N°21 de Moulin brûlé
	02100 OMISSY
Type de bien	Maison individuelle
Date de la commande	27/04/2023
La (ou les) date(s) d'exécution du repérage	07/06/2023
Date d'émission du rapport de repérage	15/06/2023
Référence du programme de travaux / démolition	

Signataire du rapport

Signature et Visa



apave
Apave Diagnostics
29, rue de la Croix de Pierre
80000 AMIENS
Tél. : 33 (0)3 65 88 97 17
amiens@adiag.apave.com
SIRET 483 336 319 00056

Opérateur de repérage :
DRON Sebastien
Apave Diagnostics
Le 15/06/2023

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et avec l'accord écrit de son signataire.

Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Commentaires :**Dangereux :**

Etage inaccessible. Voir photos en Annexe.

Terrain extérieur non vu car en friche. Voir photos en Annexe.

Pour des raisons d'accessibilité les réseaux enterrés, les fourreaux de passage de murs ou de dalles, les fondations, les éventuels coffrages perdus, ... n'ont pu être repérés. Il conviendra de prévoir des investigations approfondies complémentaires après démolition du bâti.

- Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits **contenant de l'amiante** :

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
Pignon droit	Extérieur	Conduit de ventilation	Amiante ciment	Résultat d'analyse (P016)	Z016
Local n°6	Sous-sol	Conduit de ventilation	Amiante ciment	Résultat d'analyse	Z016

SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT	1
CONCLUSIONS	1
DESCRIPTION DE LA MISSION	5
OBJET DE LA MISSION :	5
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES :	5
IDENTIFICATION COMPLETE DU BATIMENT / IMMEUBLE CONCERNE :	5
IDENTIFICATION DU LABORATOIRE D'ANALYSE :	5
PERIMETRE DE LA DEMOLITION	5
PROGRAMME DE REPERAGE	6
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	7
ÉCARTS, ADJONCTIONS OU SUPPRESSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF X 46-020 ET JUSTIFICATION	7
ANALYSE DOCUMENTAIRE :	7
RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES	7
RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE.....	8
LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES	9
ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION	11
ANNEXE : PLANS / CROQUIS.....	23
ANNEXE : ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE	27
ANNEXE : PROCES-VERBAUX D'ANALYSE.....	31
ANNEXE : AUTRES DOCUMENTS.....	41
ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE.....	60
ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE.....	61

1 Description de la mission**1.1 Objet de la mission :**

Le repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante, défini à l'article R. 1334-22 du code de la santé publique, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné par le repérage.

Références de l'ordre de mission : **67799-134611**

Référence du donneur d'ordre : **Ecluse N°21 de Moulin brûlé**

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble :	VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	
Adresse du propriétaire :	DIRECTION TERRITORIALE BASSIN DE LA SEINE 18 QUAI D'AUSTERLITZ 75013 PARIS	
Représenté par :		
Donneur d'ordre :	VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	
Accompagnateur :	Aucun	
Opérateur ayant réalisé le repérage :	Monsieur DRON Sebastien	
N° de certification de l'opérateur :	CPDI6050	Organisme : I.Cert
Nom et adresse de l'entreprise :	Apave Diagnostics - 29 rue de la Croix de Pierre - 80000 AMIENS	
N° de Siret :	48333631900056	
RCP compagnie n° de police :	AXA IARD - 10800807204	

1.3 Identification complète du bâtiment / immeuble concerné :

Dénomination :	rive droite/Lieudit moulin brûlé	
Adresse complète :	Ecluse N°21 de Moulin brûlé - 02100 OMISSY	
Bâtiment :		
Escalier :		
Etage :		
Porte :		
N° de lot :		
Référence Cadastre :	Non communiqué(e)	
Date du permis de Construire :	Non communiquée	Date de la construction : Non communiquée
Fonction principale du bâtiment :	Maison individuelle	
Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :		

1.4 Identification du laboratoire d'analyse :

Laboratoire d'analyse	Eurofins Analyse pour le Bâtiment Nord
Adresse laboratoire	557 route de Noyelles PA du Pommier 62110 HÉNIN-BEAUMONT
Numéro d'accréditation	1-1593

2 Périmètre de la démolition

Programme / Description de la démolition envisagée par le donneur d'ordre, ouvrage et partie d'ouvrage à inspecter :
ENSEMBLE DU BATIMENT

3 Programme de repérage

La mission porte sur le repérage de l'amiante dans les éléments suivants (liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique) : Liste C mentionnée à l'article R. 1334-22

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER
1. Toiture et étanchéité	
Plaques ondulées. Ardoises. Éléments ponctuels. Revêtements bitumineux d'étanchéité. Accessoires de toitures.	Plaques en fibres-ciment. Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment. Conduits de cheminée, conduits de ventilation... Bardeaux d'asphalte ou bitume (« shingle »), pare-vapeur, revêtements et colles. Rivets, faîtages, closoirs...
2. Façades	
Panneaux-sandwichs. Bardages. Appuis de fenêtres.	Plaques, joints d'assemblage, tresses.... Plaques et « bacs » en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment, isolants sous bardage. Éléments en fibres-ciment.
3. Parois verticales intérieures et enduits	
Murs et cloisons. Poteaux (périphériques et intérieurs). Cloisons légères ou préfabriquées. Gaines et coffres verticaux. Portes coupe-feu, portes pare-flammes.	Flocages, enduits projetés, revêtements durs (plaques planes en fibres-ciment), joint de dilatation. Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, entourage de poteaux (carton, fibres-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), peintures intumescents, panneaux de cloisons, jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/ têtes de cloisons : tresse, carton, fibres-ciment. Flocage, enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu, panneaux. Vantaux et joints.
4. Plafonds et faux plafonds	
Plafonds. Poutres et charpentes (périphériques et intérieures). Interfaces entre structures. Gaines et coffres horizontaux. Faux plafonds.	Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite). Flocages, enduits projetés, peintures intumescents. Rebouchage de trémies, jonctions avec la façade, calfeutremments, joints de dilatation. Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux. Panneaux et plaques.
5. Revêtements de sol et de murs	
Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement). Revêtement de murs	Dalles plastiques, colles bitumineuses, les plastiques avec sous-couche, chape maigre, calfeutrement des passages de conduits, revêtement bitumineux des fondations. Sous-couches des tissus muraux, revêtements durs (plaques menuiserie, fibres-ciment), colles des carrelages.
6. Conduits, canalisations et équipements	
Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides). Conduits de vapeur, fumée, échappement. Clapets/ volets coupe-feu. Vide-ordures.	Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment. Conduit en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons. Clapet, volet, rebouchage. Conduit en fibres-ciment.
7. Ascenseurs et monte-charge	
Portes palières. Trémie, machinerie.	Portes et cloisons palières. Flocage, bourre, mur/ plancher, joint mousse.
8. Équipements divers	
Chaudières, tuyauteries, étuves, groupes électrogènes, convecteurs et radiateurs, aérothermes...	Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes (internes et externes), tissu amiante.
9. Installations industrielles	
Fours, étuves, tuyauteries...	Bourre, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes, tissu amiante, freins et embrayages.
10. Coffrages perdus	
Coffrages et fonds de coffrages perdus.	Éléments en fibres-ciment.

4 Conditions de réalisation du repérage

Le repérage amiante avant démolition, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre C.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble à démolir.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération.

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Avertissements :

Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.

Afin de faciliter la localisation de certains matériaux ou produits, l'opérateur peut indiquer des zones selon la convention suivante : « A » désigne la zone de l'accès au local. Les autres zones sont nommées « B », « C », « D », ... dans le sens des aiguilles d'une montre.

Moyens mis à disposition : **Néant**

Documents remis : **Néant**

Le repérage a été réalisé le(s) : **07/06/2023**

4.1 Écarts, adjonctions ou suppressions par rapport à la norme NF X 46-020 et justification

Sans objet

4.2 Analyse Documentaire :

Néant

4.3 Rapports précédemment réalisés

Néant

5 Résultats détaillés du repérage

➤ Liste des locaux / Parties d'immeuble visités

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
Local n°1	RDC
Local n°2	RDC
Local n°3	RDC
Local n°4	RDC
Cage d'escaliers	RDC
Façade avant	Extérieur
Façade arrière	Extérieur
Pignon droit	Extérieur
Pignon gauche	Extérieur
Local n°5	Sous-sol
Local n°6	Sous-sol
Local n°7	Sous-sol
Local n°8	Sous-sol
Local n°9	Sous-sol
Local n°10	Sous-sol

➤ Liste des locaux / Parties d'immeuble non visités :

Néant

➤ Liste des éléments non inspectés :

Néant

5.1 Liste des matériaux et produits repérés

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Local n°1	RDC	Plancher	Colle carrelage	Résultat d'analyse (P001)	Z001	Non	
		Revêtement de mur	Colle plinthes	Résultat d'analyse (P002)	Z002	Non	
		Murs	Plots colle BA13	Résultat d'analyse (P003)	Z003	Non	
		Murs	Calicot + plâtre	Résultat d'analyse (P004)	Z004	Non	
		Murs	Plâtre	Résultat d'analyse (P005)	Z005	Non	
		Plafond	Plâtre	Résultat d'analyse (P006)	Z006	Non	
Local n°2	RDC	Murs	Plots colle BA13	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Plafond	Plâtre	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Plancher	Colle carrelage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Revêtement de mur	Colle plinthes	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Revêtement de mur	Colle faïences	Résultat d'analyse (P007)	Z007	Non	
		Murs	Calicot + plâtre	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Murs	Plâtre	Résultat d'analyse	Z005	Non	
Local n°3	RDC	Appuis de fenêtre	Colle faïences	Résultat d'analyse (P010)	Z010	Non	
		Plafond	Plâtre	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Plancher	Colle carrelage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Murs	Plots colle BA13	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Revêtement de mur	Colle plinthes	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Murs	Calicot + plâtre	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Murs	Plâtre	Résultat d'analyse	Z005	Non	
Local n°4	RDC	Plafond	Plâtre	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Plancher	Colle carrelage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Murs	Plots colle BA13	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Revêtement de mur	Colle faïences	Résultat d'analyse (P009)	Z009	Non	
		Revêtement de mur	Colle plinthes	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Murs	Calicot + plâtre	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Murs	Plâtre	Résultat d'analyse (P008)	Z008	Non	
Cage d'escaliers	RDC	Murs	Plâtre	Résultat d'analyse (P011)	Z011	Non	
Façade avant	Extérieur	Mur de facade	Joint d'assemblage	Résultat d'analyse (P012)	Z012	Non	
		Appuis de fenêtre	Béton	Résultat d'analyse (P013)	Z013	Non	
		Escalier.	Béton	Résultat	Z014	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
				d'analyse (P014)			
		Garde-corps	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P015)	Z015	Non	
Façade arrière	Extérieur	Appuis de fenêtre	Béton	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Mur de facade	Joint d'assemblage	Résultat d'analyse	Z012	Non	
Pignon droit	Extérieur	Escalier.	Béton	Résultat d'analyse	Z014	Non	
		Garde-corps	Métal - Peinture	Résultat d'analyse	Z015	Non	
		Appuis de fenêtre	Béton	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Mur de facade	Joint d'assemblage	Résultat d'analyse	Z012	Non	
		Conduit de ventilation	Amiante ciment	Résultat d'analyse (P016)	Z016	Oui	1 u
Pignon gauche	Extérieur	Appuis de fenêtre	Béton	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Mur de facade	Joint d'assemblage	Résultat d'analyse	Z012	Non	
Local n°5	Sous-sol	Ensemble des murs	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P017)	Z017	Non	
		Revêtement de mur	Colle faïences	Résultat d'analyse (P018)	Z018	Non	
		Conduit de fluide	Isolant	Résultat d'analyse (P019)	Z019	Non	
		Fenêtre.	Mastic	Résultat d'analyse (P020)	Z020	Non	
Local n°6	Sous-sol	Ensemble des murs	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse	Z017	Non	
		Conduit de ventilation	Amiante ciment	Résultat d'analyse	Z016	Oui	1 u
Local n°7	Sous-sol	Fenêtre.	Mastic	Résultat d'analyse	Z020	Non	
Local n°9	Sous-sol	Fenêtre.	Mastic	Résultat d'analyse	Z020	Non	
Local n°10	Sous-sol	Fenêtre.	Mastic	Résultat d'analyse	Z020	Non	

Commentaires :

Dangereux :

Etage inaccessible. Voir photos en Annexe.

Terrain extérieur non vu car en friche. Voir photos en Annexe.

Pour des raisons d'accessibilité les réseaux enterrés, les fourreaux de passage de murs ou de dalles, les fondations, les éventuels coffrages perdus, ... n'ont pu être repérés. Il conviendra de prévoir des investigations approfondies complémentaires après démolition du bâti.

ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation

ELEMENT : Conduit de ventilation		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	Numéro de dossier 67799-134611	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Local n°6 - Conduit de ventilation - Mur
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement	Partie de composant Amiante ciment
Résultat amiante : Présence d'amiante ()		

PRELEVEMENT : P001			
Emplacement : 			
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	Numéro de dossier 67799-134611	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°1 - Plancher - Sol	
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 07/06/2023	Partie de composant Colle carrelage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Colle carrelage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P002


Emplacement :



Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	Numéro de dossier 67799-134611	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°1 - Revêtement de mur - Toutes zones	
Nom de l’opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 07/06/2023	Partie de composant Colle plinthes	
Résultat amiante : Absence d’amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Colle plinthes			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P003

Emplacement :

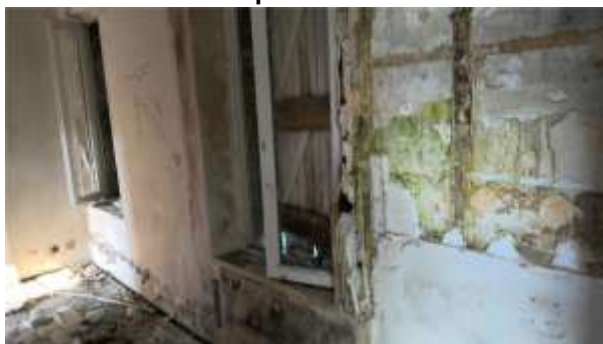

Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	Numéro de dossier 67799-134611	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°1 - Murs - AGH
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 07/06/2023	Partie de composant Plots colle BA13

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Plots colle BA13

Planche de croquis n° :



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur (blanc) ; matériau de type colle (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P004

Emplacement :



Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	Numéro de dossier 67799-134611	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°1 - Murs - AGH
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 07/06/2023	Partie de composant Calicot + plâtre

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Calicot + plâtre	Planche de croquis n° :
----------------------------------	--------------------------------

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 02	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P005**Emplacement :**

Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	Numéro de dossier 67799-134611	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°1 - Murs - Toutes zones
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 07/06/2023	Partie de composant Plâtre

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n :
Plâtre	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P006

Emplacement :



Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	Numéro de dossier 67799-134611	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°1 - Plafond - Plafond	
Nom de l’opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 07/06/2023	Partie de composant Plâtre	
Résultat amiante : Absence d’amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n :		
Plâtre			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P007

Emplacement :



Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	Numéro de dossier 67799-134611	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°2 - Revêtement de mur - BCD	
Nom de l’opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 07/06/2023	Partie de composant Colle faïences	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n :		
Colle faïences			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P008

Emplacement :



Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	Numéro de dossier 67799-134611	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°4 - Murs - Toutes zones	
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 07/06/2023	Partie de composant Plâtre	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n :		
Plâtre			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P009

Emplacement :



Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	Numéro de dossier 67799-134611	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°4 - Revêtement de mur - A et B	
Nom de l’opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 07/06/2023	Partie de composant Colle faïences	
Résultat amiante : Absence d’amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n :		
Colle faïences			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (marron) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces ; matériau dur de type	0	Fibres d'amiante non détectées

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
	carrelage, faïence (blanc)		

PRELEVEMENT : P010**Emplacement :**

Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	Numéro de dossier 67799-134611	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°3 - Appuis de fenêtre - BCD
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 07/06/2023	Partie de composant Colle faïences

Résultat amiante : Absence d'amiante**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

Objet :
Colle faïences

Planche de croquis n° :

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (beige) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 02	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P011

Emplacement :



Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	Numéro de dossier 67799-134611	Pièce ou local – Composant RDC - Cage d'escaliers - Murs - Toutes zones	
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 07/06/2023	Partie de composant Plâtre	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n :		
Plâtre			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P012

Emplacement :



Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	Numéro de dossier 67799-134611	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façade avant - Mur de facade - Mur	
Nom de l’opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 07/06/2023	Partie de composant Joint d'assemblage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Joint d'assemblage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau de type peinture (beige) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P013

Emplacement :



Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	Numéro de dossier 67799-134611	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façade avant - Appuis de fenêtre - Mur	
Nom de l’opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 07/06/2023	Partie de composant Béton	
Résultat amiante : Absence d’amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n :		
Béton			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur (beige) ; matériau de type peinture (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P014

Emplacement :



Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	Numéro de dossier 67799-134611	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façade avant - Escalier. -	
Nom de l’opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 07/06/2023	Partie de composant Béton	
Résultat amiante : Absence d’amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Béton			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type béton (gris) ; matériau de type peinture (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P015

Emplacement :



Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	Numéro de dossier 67799-134611	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façade avant - Garde-corps -	
Nom de l’opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 07/06/2023	Partie de composant Métal - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n :		
Métal / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P016

Emplacement :



Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	Numéro de dossier 67799-134611	Pièce ou local – Composant Extérieur - Pignon droit - Conduit de ventilation - Mur	
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 07/06/2023	Partie de composant Amiante ciment	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite))			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n :		
Amiante ciment			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite)

PRELEVEMENT : P017

Emplacement :



Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	Numéro de dossier 67799-134611	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Local n°5 - Ensemble des murs - Toutes zones	
Nom de l’opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 07/06/2023	Partie de composant Enduit ciment - Peinture	
Résultat amiante : Absence d’amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n :		
Enduit ciment / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P018

Emplacement :



Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	Numéro de dossier 67799-134611	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Local n°5 - Revêtement de mur - A	
Nom de l’opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 07/06/2023	Partie de composant Colle faïences	
Résultat amiante : Absence d’amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Colle faïences			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P019

Emplacement :



Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	Numéro de dossier 67799-134611	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Local n°5 - Conduit de fluide - D	
Nom de l’opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 07/06/2023	Partie de composant Isolant	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Isolant			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P020

Emplacement :




Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	Numéro de dossier 67799-134611	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Local n°5 - Fenêtre. - A	
Nom de l’opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 07/06/2023	Partie de composant Mastic	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Mastic			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau de type peinture (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

ANNEXE : Plans / Croquis


Titre : Croquis N°1	N° planche : 1/3	N° dossier : 67799-134611	Type : Planche de repérage usuel en plan
Client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT	Version : 0	Adresse : rive droite/Lieudit moulin brûlé	
Intervenant : DRON Sebastien	Date : 15/06/2023	Ecluse N°21 de Moulin brûlé	
Origine du plan : Cabinet de diagnostics		02100 OMISSY	
Commentaire :		Localisation : RDC	Lieu / Zone : RDC

 Conduit en amiante-ciment

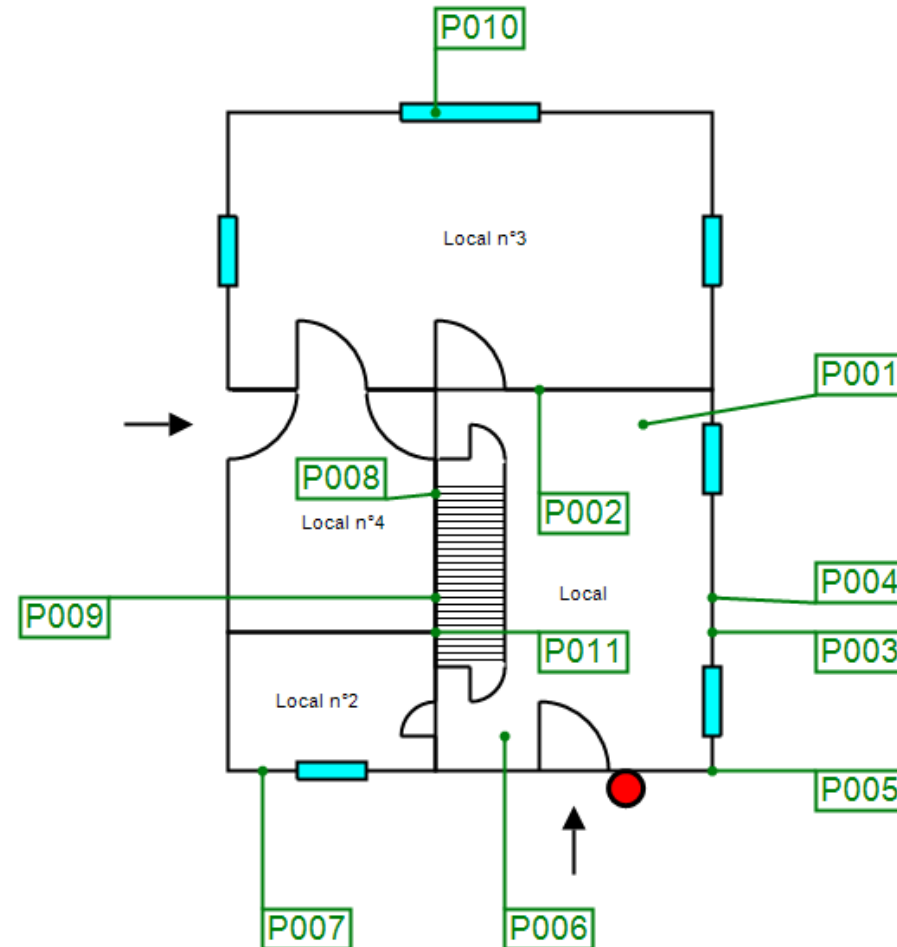


Titre : Croquis N°2		N° planche : 2/3	N° dossier : 67799-134611	Type : Planche de repérage usuel en plan
Client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT		Version : 0	Adresse : rive droite/Lieudit moulin brûlé Ecluse N°21 de Moulin brûlé	
Intervenant : DRON Sebastien		Date : 15/06/2023		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			02100 OMISSY	
Commentaire :			Localisation : Sous-sol	Lieu / Zone : Sous-sol

 Conduit en amiante-ciment

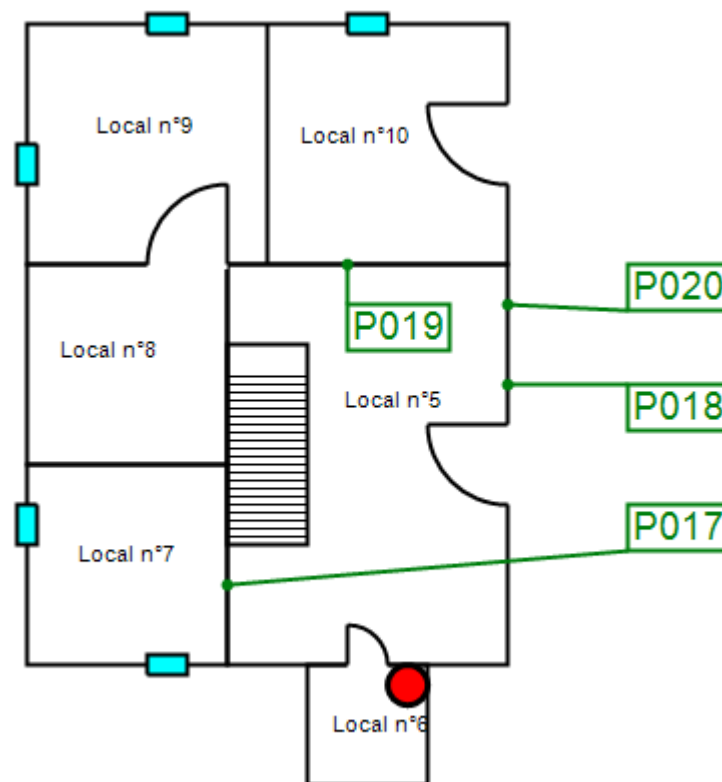

Titre : Croquis N°3 FACADES	N° planche : 3/3	N° dossier : 67799-134611	Type : Planche de repérage usuel en plan
Client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT	Version : 0	Adresse : rive droite/Lieudit moulin brûlé	
Intervenant : DRON Sebastien	Date : 15/06/2023	Ecluse N°21 de Moulin brûlé	
Origine du plan : Cabinet de diagnostics		02100 OMISSY	
Commentaire :		Localisation : Extérieur	Lieu / Zone : Extérieur

 Conduit en amiante-ciment

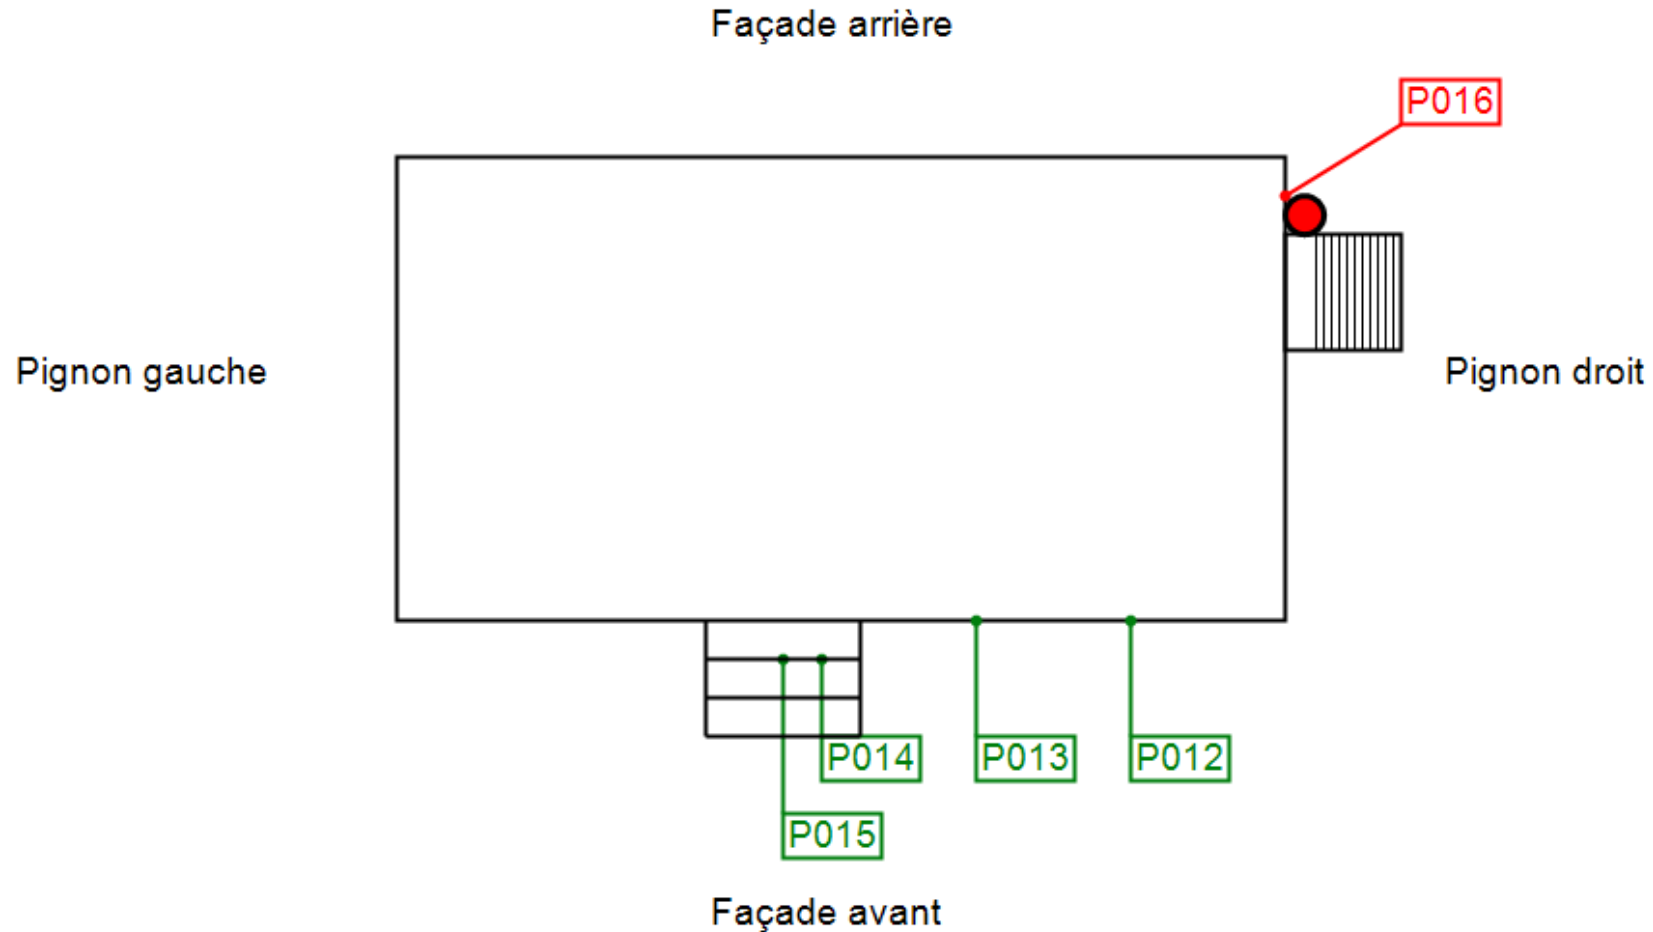

ANNEXE : Zones Présentant des Similitudes d'Ouvrage

Z001 - Plancher Colle carrelage (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Local n°1	RDC	Plancher	Colle carrelage		P001	Non	
Local n°2	RDC	Plancher	Colle carrelage			Non	
Local n°3	RDC	Plancher	Colle carrelage			Non	
Local n°4	RDC	Plancher	Colle carrelage			Non	

Z002 - Revêtement de mur Colle plinthes (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Local n°1	RDC	Revêtement de mur	Colle plinthes		P002	Non	
Local n°2	RDC	Revêtement de mur	Colle plinthes			Non	
Local n°3	RDC	Revêtement de mur	Colle plinthes			Non	
Local n°4	RDC	Revêtement de mur	Colle plinthes			Non	

Z003 - Murs Plots colle BA13 (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Local n°1	RDC	Murs	Plots colle BA13		P003	Non	
Local n°2	RDC	Murs	Plots colle BA13			Non	
Local n°3	RDC	Murs	Plots colle BA13			Non	
Local n°4	RDC	Murs	Plots colle BA13			Non	

Z004 - Murs Calicot + plâtre (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Local n°1	RDC	Murs	Calicot + plâtre		P004	Non	
Local n°2	RDC	Murs	Calicot + plâtre			Non	
Local n°3	RDC	Murs	Calicot + plâtre			Non	
Local n°4	RDC	Murs	Calicot + plâtre			Non	

Z005 - Murs Plâtre (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Local n°1	RDC	Murs	Plâtre		P005	Non	
Local n°2	RDC	Murs	Plâtre			Non	
Local n°3	RDC	Murs	Plâtre			Non	

Z006 - Plafond Plâtre (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Local n°1	RDC	Plafond	Plâtre		P006	Non	
Local n°2	RDC	Plafond	Plâtre			Non	
Local n°3	RDC	Plafond	Plâtre			Non	
Local n°4	RDC	Plafond	Plâtre			Non	

Z007 - Revêtement de mur Colle faïences (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Local n°2	RDC	Revêtement de mur	Colle faïences		P007	Non	

Z008 - Murs Plâtre (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Local n°4	RDC	Murs	Plâtre		P008	Non	

Z009 - Revêtement de mur Colle faïences (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Local n°4	RDC	Revêtement de mur	Colle faïences		P009	Non	

Z010 - Appuis de fenêtre Colle faïences (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Local n°3	RDC	Appuis de fenêtre	Colle faïences		P010	Non	

Z011 - Murs Plâtre (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Cage d'escaliers	RDC	Murs	Plâtre		P011	Non	

2012 - Mur de facade Joint d'assemblage (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Façade avant	Extérieur	Mur de facade	Joint d'assemblage		P012	Non	
Façade arrière	Extérieur	Mur de facade	Joint d'assemblage			Non	
Pignon droit	Extérieur	Mur de facade	Joint d'assemblage			Non	
Pignon gauche	Extérieur	Mur de facade	Joint d'assemblage			Non	

2013 - Appuis de fenêtre Béton (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Façade avant	Extérieur	Appuis de fenêtre	Béton		P013	Non	
Façade arrière	Extérieur	Appuis de fenêtre	Béton			Non	
Pignon droit	Extérieur	Appuis de fenêtre	Béton			Non	
Pignon gauche	Extérieur	Appuis de fenêtre	Béton			Non	

2014 - Escalier. Béton (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Façade avant	Extérieur	Escalier.	Béton		P014	Non	
Pignon droit	Extérieur	Escalier.	Béton			Non	

2015 - Garde-corps Métal Peinture (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Façade avant	Extérieur	Garde-corps	Métal - Peinture		P015	Non	
Pignon droit	Extérieur	Garde-corps	Métal - Peinture			Non	

2016 - Conduit de ventilation Amiante ciment (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Pignon droit	Extérieur	Conduit de ventilation	Amiante ciment		P016	Oui	1 u
Local n°6	Sous-sol	Conduit de ventilation	Amiante ciment			Oui	1 u

2017 - Ensemble des murs Enduit ciment Peinture (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Local n°5	Sous-sol	Ensemble des murs	Enduit ciment - Peinture		P017	Non	
Local n°6	Sous-sol	Ensemble des murs	Enduit ciment - Peinture			Non	

2018 - Revêtement de mur Colle faïences (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Local n°5	Sous-sol	Revêtement de mur	Colle faïences		P018	Non	

2019 - Conduit de fluide Isolant (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Local n°5	Sous-sol	Conduit de fluide	Isolant		P019	Non	

2020 - Fenêtre. Mastic (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Local n°5	Sous-sol	Fenêtre.	Mastic		P020	Non	
Local n°7	Sous-sol	Fenêtre.	Mastic			Non	
Local n°9	Sous-sol	Fenêtre.	Mastic			Non	
Local n°10	Sous-sol	Fenêtre.	Mastic			Non	

ANNEXE : Procès-verbaux d'analyse

PV_00720230601080694



Analyses pour le Bâtiment

APAVE DIAGNOSTICS
Monsieur Sebastien DRON
Chez Apave - 29 rue de la Croix de Pierre
CS 71328
80084 AMIENS CEDEX 2

Notre référence : AR-23-HB-056682-01

Numéro de dossier : 23N021106

Référence de dossier :

67799-134611 A - rive droite/Lieudit moulin brûlé Ecluse N°21 de Moulin brûlé
02100 OMISSY - VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 23N021106-001 - Référence *P001-RDC - Local n°1 - Sol - Plancher - Colle carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N021106-002 - Référence *P002-RDC - Local n°1 - Toutes zones - Revêtement de mur - Colle plinthes*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N021106-003 - Référence *P003-RDC - Local n°1 - AGH - Murs - Plots colle BA13*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N021106-004 - Référence *P004-RDC - Local n°1 - AGH - Murs - Calicot + plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N021106-005 - Référence *P005-RDC - Local n°1 - Toutes zones - Murs - Plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N021106-006 - Référence *P006-RDC - Local n°1 - Plafond - Plafond - Plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 23N021106-007 - Référence *P007-RDC - Local n°2 - BCD - Revêtement de mur - Colle faïences*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N021106-008 - Référence *P008-RDC - Local n°4 - Toutes zones - Murs - Plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N021106-009 - Référence *P009-RDC - Local n°4 - A et B - Revêtement de mur - Colle faïences*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N021106-010 - Référence *P010-RDC - Local n°3 - BCD - Appuis de fenêtre - Colle faïences*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N021106-011 - Référence *P011-RDC - Cage d'escaliers - Toutes zones - Murs - Plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N021106-012 - Référence *P012-Extérieur - Façade avant - Mur - Mur de facade - Joint d'assemblage*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N021106-013 - Référence *P013-Extérieur - Façade avant - Mur - Appuis de fenêtre - Béton*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N021106-014 - Référence *P014-Extérieur - Façade avant - Escalier - Béton*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N021106-015 - Référence *P015-Extérieur - Façade avant - Garde-corps - Métal - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N021106-016 - Référence *P016-Extérieur - Pignon droit - Mur - Conduit de ventilation - Amiante ciment*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N021106-017 - Référence *P017-Sous-sol - Local n°5 - Toutes zones - Ensemble des murs - Enduit ciment - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N021106-018 - Référence *P018-Sous-sol - Local n°5 - A - Revêtement de mur - Colle faïences*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 23N021106-019 - Référence *P019-Sous-sol - Local n°5 - D - Conduit de fluide - Isolant*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N021106-020 - Référence *P020-Sous-sol - Local n°5 - A - Fenêtre. - Mastic*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



GEA (GRAND EST ANALYSES)

EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT NORD SAS

Réception résultat
EUROFINS ABN
557 chemin de Noyelles
Parc du Pommier
62110 HENIN BEAUMONT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-Z4-002432-01 Date d'émission de rapport : 14/06/2023 14:59 Page 1/6
Référence laboratoire sous-traitant N° : 23GE001508 Référence de suivi du dossier N° : 23N021106
Reçu au laboratoire le : 09/06/2023 Date de réception : 08/06/2023
Date d'analyse : 13/06/2023
Référence dossier Client: 67799-134611 A - rive droite/Lieudit moulin brûlé Ecluse N°21 de Moulin brûlé 02100 OMISSY -
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	23N021106-001 - P001-RDC - Local n°1 Sol - Plancher - Colle carrelage	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc)	MET / Q2FS *	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	23N021106-002 - P002-RDC - Local n°1 Toutes zones - Revêtement de mur - Colle plinthes	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (noir)	MET / Q2FS *	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / YD8K *	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
003	23N021106-003 - P003-RDC - Local n°1 AGH - Murs - Plots colle BA13	Matériau dur (blanc) ; matériau de type colle (jaune)	MET / Q2FS *	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	23N021106-004 - P004-RDC - Local n°1 AGH - Murs - Calicot + plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces	MET / Q2FS *	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
1-8977
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-Z4-002432-01 Date d'émission de rapport : 14/06/2023 14:59 Page 2/6
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 23GE001508 Référence de suivi du dossier N° : 23N021106
 Reçu au laboratoire le : 09/06/2023 Date de réception : 08/06/2023
 Date d'analyse : 13/06/2023
 Référence dossier Client: 67799-134611 A - rive droite/Lieudit moulin brûlé Ecluse N°21 de Moulin brûlé 02100 OMISSY -
 VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / Q2FS *	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / YD8K *	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
005	23N021106-005 - P005-RDC - Local n°1 Toutes zones - Murs - Plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET / Q2FS *	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	23N021106-006 - P006-RDC - Local n°1 Plafond - Plafond - Plâtre	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	MET / Q2FS *	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	23N021106-007 - P007-RDC - Local n°2 BCD - Revêtement de mur - Colle faïences	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc)	MET / Q2FS *	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	23N021106-008 - P008-RDC - Local n°4 Toutes zones - Murs - Plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET / Q2FS *	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	23N021106-009 - P009-RDC - Local n°4 A et B - Revêtement de mur - Colle faïences	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (marron)	MET / Q2FS *	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-8977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-Z4-002432-01 Date d'émission de rapport : 14/06/2023 14:59 Page3/6
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 23GE001508 Référence de suivi du dossier N° : 23N021106
 Reçu au laboratoire le : 09/06/2023 Date de réception : 08/06/2023
 Date d'analyse : 13/06/2023
 Référence dossier Client:67799-134611 A - rive droite/Lieudit moulin brûlé Ecluse N°21 de Moulin brûlé 02100 OMISSY -
 VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (marron) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc)	MET / Q2FS *	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
010	23N021106-010 - P010-RDC - Local n°3 BCD - Appuis de fenêtre - Colle faïences	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) en traces	MET / Q2FS *	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (beige) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc)	MET / Q2FS *	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / YD8K *	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
011	23N021106-011 - P011-RDC - Cage d'escaliers - Toutes zones - Murs - Plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET / Q2FS *	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
012	23N021106-012 - P012-Extérieur - Façade avant - Mur - Mur de façade - Joint d'assemblage	Matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau de type peinture (beige) en traces	MET / Q2FS *	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-8977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-Z4-002432-01 Date d'émission de rapport : 14/06/2023 14:59 Page 4/6
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 23GE001508 Référence de suivi du dossier N° : 23N021106
 Reçu au laboratoire le : 09/06/2023 Date de réception : 08/06/2023
 Date d'analyse : 13/06/2023
 Référence dossier Client: 67799-134611 A - rive droite/Lieudit moulin brûlé Ecluse N°21 de Moulin brûlé 02100 OMISSY -
 VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013	23N021106-013 - P013-Extérieur - Façade avant - Mur - Appuis de fenêtre - Béton	Matériau dur (beige) ; matériau de type peinture (blanc)	MET / Q2FS *	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
014	23N021106-014 - P014-Extérieur - Façade avant - Escalier. - Béton	Matériau dur de type béton (gris) ; matériau de type peinture (gris)	MET / Q2FS *	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
015	23N021106-015 - P015-Extérieur - Façade avant - Garde-corps - Métal - Peinture	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET / Q2FS *	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
016	23N021106-016 - P016-Extérieur - Pignon droit - Mur - Conduit de ventilation - Amiante ciment	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / YD8K *	4 / 4 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite) *
017	23N021106-017 - P017-Sous-sol - Local n°5 - Toutes zones - Ensemble des murs - Enduit ciment - Peinture	Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	MET / Q2FS *	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
018	23N021106-018 - P018-Sous-sol - Local n°5 - A - Revêtement de mur - Colle faïences	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / Q2FS *	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-8977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-Z4-002432-01 Date d'émission de rapport : 14/06/2023 14:59 Page 5/6
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 23GE001508 Référence de suivi du dossier N° : 23N021106
 Reçu au laboratoire le : 09/06/2023 Date de réception : 08/06/2023
 Date d'analyse : 13/06/2023
 Référence dossier Client: 67799-134611 A - rive droite/Lieudit moulin brûlé Ecluse N°21 de Moulin brûlé 02100 OMISSY -
 VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
019	23N021106-019 - P019-Sous-sol - Local n°5 - D - Conduit de fluide - Isolant	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP * / YD8K	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / YD8K	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
020	23N021106-020 - P020-Sous-sol - Local n°5 - A - Fenêtre. - Mastic	Matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau de type peinture (blanc)	MET * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO24083) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-8977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-Z4-002432-01	Date d'émission de rapport : 14/06/2023 14:59	Page 6/6
Référence laboratoire sous-traitant N° : 23GE001508	Référence de suivi du dossier N° : 23N021106	
Reçu au laboratoire le : 09/06/2023	Date de réception : 08/06/2023	
Date d'analyse : 13/06/2023		
Référence dossier Client: 67799-134611 A - rive droite/Lieudit moulin brûlé Ecluse N°21 de Moulin brûlé 02100 OMISSY - VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE		
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.		



Marie Christelle Pierrevélcin
Cheffe d'Equipe Technicienne META

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
S.A.S. au capital de : 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
1-8977
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



ANNEXE : Autres documents

Document :	Document 1
------------	------------




Commentaire :	
---------------	--

Rapport n° : 67799-134611 A / Référence du donneur d'ordre : Ecluse N°21 de Moulin brûlé

Apave Diagnostics - 29 rue de la Croix de Pierre - 80000 - AMIENS

SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : amiens@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

Document :	Document 2
------------	------------

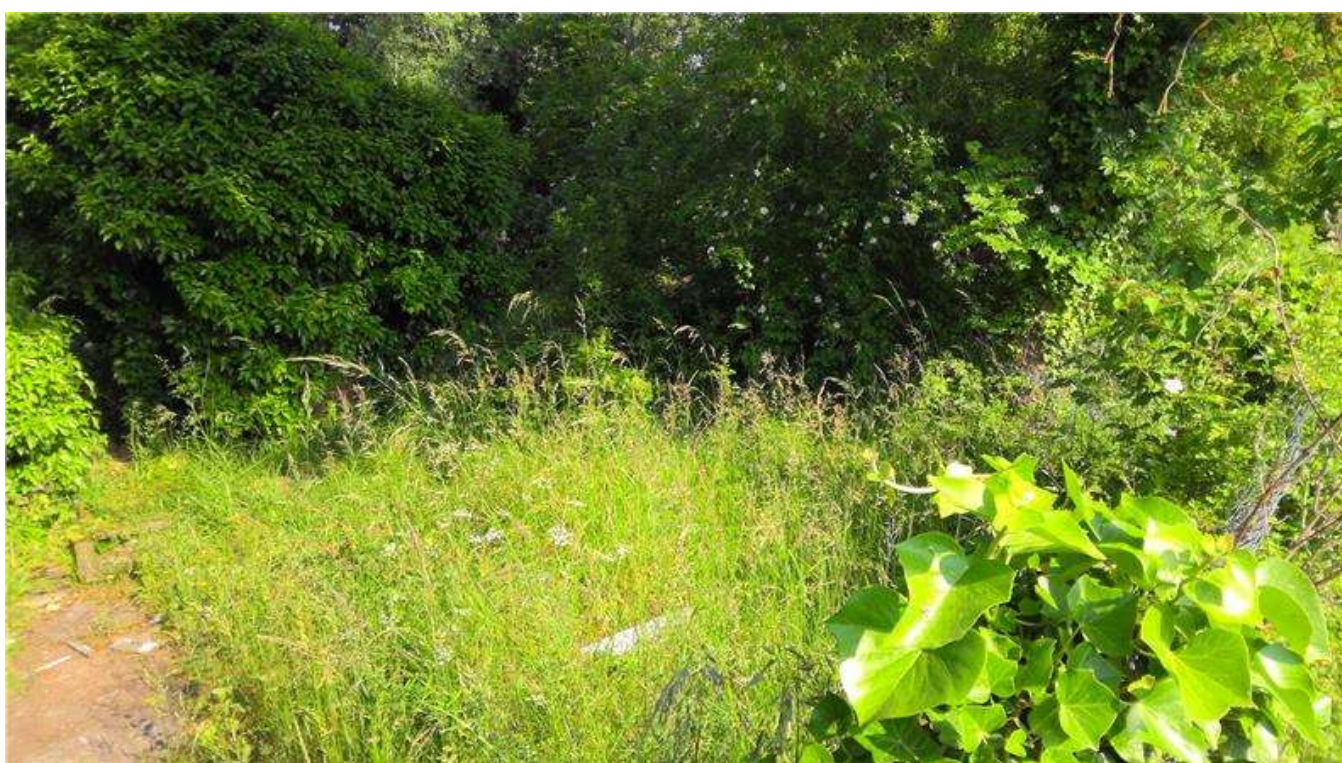

Commentaire :	
---------------	--

Document : Document 3



Commentaire :

Document :	Document 4
------------	------------



Commentaire :	
---------------	--

Document : Document 5



Commentaire :

Document : Document 6



Commentaire :

Document : Document 7



Commentaire :

Document : Document 8



Commentaire :

Document : Document 9



Commentaire :

Document :	Document 10
------------	-------------



Commentaire :	
---------------	--

Document :	Document 11
------------	-------------



Commentaire :	
---------------	--

Document : Document 12



Commentaire :

Document : Document 13



Commentaire :

Document : Document 14



Commentaire :

Document : Document 15



Commentaire :

Document :	Document 16
------------	-------------



Commentaire :	
---------------	--

Document : Document 17



Commentaire :

Document :	Document 18
------------	-------------



Commentaire :	
---------------	--

Document : Document 19



Commentaire :

ANNEXE : Certificat de compétence



Certificat de compétences Diagnostic Immobilier

N° CPDI 6050 Version 001

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur DRON Sébastien

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention Date d'effet : 17/12/2019 - Date d'expiration : 16/12/2024
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention Date d'effet : 17/12/2019 - Date d'expiration : 16/12/2024
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 27/11/2020 - Date d'expiration : 26/11/2027

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 06/07/2021.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ou Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. Ou Arrêté du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.



Certification de personnes
Diagnostic Immobilier
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire



CPE DI FR 11 rev27

ANNEXE : Attestation d'assurance

Votre Assurance

► RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE



COURTIER

VERLINGUE
9 QUAI DE ROTTERDAM BP 156
68313 ILLZACH CEDEX
Tél : 03 89 61 64 64
Fax : 08 20 20 26 32
Portefeuille : 0201050284

APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE FR

Vos références :

Contrat n° 10800807204
Client n° 0416806720

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

APAVE
Immeuble Canopy
6 rue du Général Audran
92400 COURBEVOIE

agissant tant pour son compte que pour celui de APAVE DEVELOPPEMENT et sa filiale APAVE Diagnostics

est couvert contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, par le contrat n° 10800807204, souscrit auprès de notre Société, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- ☐ inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- ☐ bâtiment et génie civil
- ☐ essais, mesures et métrologie
- ☐ laboratoires d'analyses (non médicales)
- ☐ conseils
- ☐ formation
- ☐ certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,
à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :

- ☐ des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.3 du Code de la construction et de l'habitation
- ☐ des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- ☐ des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/2



Contrat : 10800807204

TABLEAU DE GARANTIES

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus <i>Sans pouvoir excéder pour :</i>	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada <i>sous-limités :</i>	5 000 000 € par année d'assurance
c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	1 000 000 € par année d'assurance
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023 inclus sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre, le 9 Décembre 2022
Pour la société :

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2/2

Fin du rapport