

RAPPORT DE REPERAGE DU PLOMB AVANT DEMOLITION

Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail

Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants - Norme NF X46-035
Juin 2021



Nature du bâtiment	Maison individuelle
Adresse	2 boulevard Jean Bouin 02100 SAINT-QUENTIN
Cat. du bâtiment	Habitation (Maisons individuelles)
Réf. Cadastre	Non - Communiqué
Permis de construire	Avant 1920
Propriétaire	VNF Voies Navigables de France
Adresse	2 Boulevard du Val de Vesle 51100 REIMS
Donneur d'ordre	VNF Voies Navigables de France
Adresse	2 Boulevard du Val de Vesle 51100 REIMS
Téléphone(s)	Non Communiqué

Numéro de rapport	132851 VNF P		
Date de la commande	23/03/2026	La ou le(s) date(s) de la visite	24/03/2026 au 24/03/2026
Date d'édition	23/03/2026		
Nombre total de pages (annexes comprises)	30		

SIGNATAIRE DU RAPPORT



Signature et cachet de l'entreprise	Opérateur de repérage
	TAVERNIER Germain EXIM EXPERTISES IMMOBILIERES Le 23/03/2026

CONCLUSIONS



Présence de matériaux et ou revêtements positifs au plomb

PAGE DE GARDE	
SIGNATAIRE DU RAPPORT.....	1
CONCLUSIONS	1
SOMMAIRE	2
TERMES ET DÉFINITIONS.....	3
DESCRIPTION DE LA MISSION.....	4
OBJET DE LA MISSION.....	4
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES.....	4
IDENTIFICATION COMPLETE DE L'IMMEUBLE CONCERNE.....	4
IDENTIFICATION DU BIEN CONCERNE.....	4
PROGRAMME DE DEMOLITION	4
ELEMENTS DE LA MISSION DE REPERAGE.....	4
LISTE DES DOCUMENTS REMIS.....	4
DATE DU REPERAGE.....	5
IDENTIFICATION DES LOCAUX OBJETS DU REPERAGE (VISITES ET NON VISITES).....	5
L'APPAREIL PORTABLE A FLUORESCENCE X.....	5
IDENTIFICATION DU LABORATOIRE EN CAS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE.....	6
RESULTATS DU REPERAGE.....	6
COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS INACCESSIBLES	6
TABLEAUX RECAPITULATIFS DES MESURES PAR LOCAL.....	6
ANNEXE PLANS ET/OU CROQUIS	19
PLANCHE DE REPERAGE USUEL	20
PLANCHE DE REPERAGE USUEL	21
PLANCHE DE REPERAGE USUEL	22
PLANCHE DE REPERAGE USUEL	23
PLANCHE DE REPERAGE USUEL	24
PLANCHE DE REPERAGE USUEL	25
PLANCHE DE REPERAGE USUEL	26
PLANCHE DE REPERAGE USUEL	27
PLANCHE DE REPERAGE USUEL	28
PLANCHE DE REPERAGE USUEL	29
ANNEXE CERTIFICAT DE COMPETENCE.....	30

TERMES ET DÉFINITIONS

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent. (Source Norme NF X46-035)

Local	Toute pièce, espace ou volume d'un immeuble bâti. Exemples pièce d'eau, pièce de vie, de production et/ou de stockage, de circulation, cage d'escalier, etc.
Incertitude de mesure	Paramètre qui caractérise la dispersion des valeurs attribuées à un mesurande (grandeur que l'on veut mesurer), à partir des informations utilisées. Dans le cadre du 7.3.1 du présent document, l'incertitude caractérise la dispersion des valeurs attribuées à la concentration surfacique en plomb mesurée par les appareils à fluorescence X portable
Investigation approfondie	Action nécessaire à la recherche de revêtement susceptible d'être présent sous un autre revêtement rigide (par exemple plaque de plâtre) ou dans volume inaccessible Les investigations approfondies peuvent être de deux types - Investigation approfondie destructive qui nécessite une réparation, une remise en état ou un ajout de matériau ou qui fait perdre sa fonction à l'ouvrage ; - Investigation approfondie non destructive
Périmètre de repérage	Ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concernés par la mission de repérage
Produit et matériau	On distingue les matériaux et les produits comme suit - Produit manufacturé, standardisé, mis en œuvre en l'état (exemple plaques de plomb, ...) ; - Matériau réalisé in situ, selon des règles de mise en œuvre, suite à une préparation à pied d'œuvre (exemple enduits, ...)
Programme de repérage	Liste des unités de repérage à inspecter à l'occasion de la mission de repérage. Le programme de repérage tient compte des locaux et des unités de repérage impactés de façon directe ou indirecte par la démolition projetée
Programme de démolition	Document descriptif de la démolition à réaliser sur les ouvrages et les locaux désignés. Il peut contenir des plans projet et existant
Revêtement	Matériau ou produit mince ou épais appliqué sur des éléments de construction, pour la protection contre la corrosion, la finition ou la décoration
Substrat	Matériau sur lequel un revêtement est appliqué (plâtre, bois, brique, métal, etc.)
Unité de repérage	Une unité de repérage définit soit - Un ou plusieurs éléments de construction, finition ou décoration, ayant a priori un même substrat, un même revêtement et un même historique en matière de construction et de revêtement ; - Un matériau ayant a priori un même historique en matière de construction (exemple solin en plomb) NOTE Une unité de repérage peut être constituée d'un ensemble d'éléments situés dans des locaux et niveaux différents.

1

DESCRIPTION DE LA MISSION

1.1 OBJET DE LA MISSION

L'objectif du repérage plomb Avant démolition est de permettre l'**identification**, la **localisation** des revêtements, matériaux et produits **contenant du plomb** susceptibles d'être impactés directement ou indirectement la démolition prévue dans le programme du donneur d'ordre.

Le repérage porte sur **tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration**, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors de la démolition.

Sont exclus du domaine d'application du présent rapport, la recherche de plomb dans le PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits, ...), le polystyrène, les carrelages et faïences.

Selon le programme de démolition envisagée, l'opérateur de repérage détermine l'étendue de la recherche de plomb dans les revêtements, matériaux et produits susceptibles de contenir du plomb.

Démolition de la maison

Références de l'ordre de mission **132851 VNF**

1.2 IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES

Propriétaire de l'immeuble	VNF Voies Navigables de France
Demeurant	2 Boulevard du Val de Vesle 51100 REIMS
Représenté par	Monsieur Laurent FRANÇOIS
Commanditaire du repérage	VNF Voies Navigables de France 2 Boulevard du Val de Vesle 51100 REIMS
Opérateur ayant réalisé le repérage	M. TAVERNIER Germain
Nom et adresse de l'entreprise	EXIM EXPERTISES IMMOBILIERES 23 rue Uriane Sorriaux 62300 LENS
N° de Siret	48453313800034
RCP-compagnie-n° de police	LSN - n°10583929904A057

1.3 IDENTIFICATION COMPLETE DE L'IMMEUBLE CONCERNE

Dénomination	Aucune dénomination spécifique
Adresse complète	2 boulevard Jean Bouin 02100 SAINT-QUENTIN
Référence Cadastre	Non - Communiqué

1.4 IDENTIFICATION DU BIEN CONCERNE

Date du Permis de Construire	Avant 1920	Date de construction	1920
Type et Fonction principale du bien	Maison individuelle	Habitation	
Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bien concerné	Aucun		
Historique du site	Non communiqué		

2

PROGRAMME DE DEMOLITION

Le programme de démolition envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit

Description succincte	Démolition de l'immeuble
-----------------------	--------------------------

3

ELEMENTS DE LA MISSION DE REPERAGE

3.1 LISTE DES DOCUMENTS REMIS



Programme de travaux

Statut : remis

Titre	Référence	Date	Auteur / Société	Objet	Commentaire
Programme de travaux	Démolition de la maison	24/03/2026	VNF	Démolition de la maison	Néant

3.2 DATE DU REPERAGE

24/03/2026 au 24/03/2026

3.3 IDENTIFICATION DES LOCAUX OBJETS DU REPERAGE (VISITES ET NON VISITES)



Liste des locaux visités

Etage	N° local	Local
1er SS	1	Sous-sol n°1
1er SS	2	Sous-sol n°2
1er SS	3	Sous-sol n°3
RDC	4	Entrée
RDC	5	Gaine technique
RDC	6	Salon
RDC	7	Séjour
RDC	8	Cuisine
RDC	9	Dégagement
RDC	10	Salle d'eau
RDC	11	WC n°1
RDC	12	Escalier
1er	13	Palier
1er	14	Chambre n°1
1er	15	Chambre n°2
2ème	16	Combles
Extérieur	17	Façade arrière
Extérieur	18	Abris de jardin
Extérieur	19	Pignon gauche
Extérieur	20	Pignon droit
Extérieur	21	Façade avant
RDC	22	Garage



Liste des locaux non visités

Etage	N° local	Local	Justification	Moyens d'accès à mettre en oeuvre
Extérieur	23	Sortie de toiture	Absence d'accès sécurisé	Une nacelle ou une grande échelle et des moyens sécurisés pour accéder à la toiture extérieure.

3.4 L'APPAREIL PORTABLE A FLUORESCENCE X



Appareil de mesures

Marque	Niton	Modèle	FEnX2
Numéro de série	25-1017	Date changement de source	04/02/2025



Source

Nature du radionucléide	Activité de la source
-------------------------	-----------------------



Etalon

Fabricant de l'étalon	Concentration de l'étalon
Incertitude de l'étalon	N° NIST de l'étalon

3.5 IDENTIFICATION DU LABORATOIRE EN CAS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE

Nom	LABORATOIRE ITGA
Adresse	Parc Edonia Bat. R Rue de la terre Adélie CS 66862 35768 SAINT-GRÉGOIRE CEDEX
Numéro d'accréditation	1-0966
Nombre de prélèvement(s) réalisé(s)	0

4

RESULTATS DU REPERAGE

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du repérage divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante
la zone de l'accès au local est nommée «**A**» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «**B**», «**C**», «**D**», ... **dans le sens des aiguilles d'une montre**. La zone «**plafond**» est indiquée en clair.

Une **unité de repérage** définit soit

Un ou plusieurs éléments de construction, finition ou décoration, **ayant a priori un même substrat**, un même **revêtement** et un même **historique en matière de construction et de revêtement** ;

un matériau ayant a priori un même historique en matière de construction (exemple solin en plomb)

NOTE Une unité de repérage peut être constituée d'un **ensemble d'éléments** situés **dans des locaux** et **niveaux différents**.

4.1 COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS INACCESSIBLES

Néant

4.2 TABLEAUX RECAPITULATIFS DES MESURES PAR LOCAL

Sous-sol n°1 (1er SS)

Le logiciel ne permet pas d'afficher la valeur 0,00 (valeur avec décimale) Il affiche donc uniquement la valeur 0. Il faut considérer la valeur 0,00 lorsque le logiciel affiche 0.

N°	Zone	Composant	Substrat	Revêtement	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Appuis de fenêtre	Béton	Non peint		Non peint
5	A	Fenêtre Volets	Bois	Peinture	0,15	
6	A	Fenêtre Volets	Métal	Peinture	0,33	
3	A	Porte extérieure Dormant et ouvrant extérieurs	Métal	Peinture	0,11	
4	A	Porte extérieure Dormant et ouvrant intérieurs	Métal	Peinture	0,73	
	A, B, C, D	Mur	Joint d'assemblage et briques	Non peint		Non peint
	Du sol au plafond	Conduit de fluide	Conduits de fluides PVC	Non peint		Non peint
	Plafond	Plafond	Joint d'assemblage et briques	Non peint		Non peint
	Sol	Revêtement de sol	Béton	Non peint		Non peint
Nombre total d'unités de repérage			9			
Commentaire sur le local			Néant			
Etat de conservation :			Dégradé	Etat d'usage	Non dégradé	Non visible
Valeur maxi mesurée plomb en mg/cm2						

Sous-sol n°2 (1er SS)

Le logiciel ne permet pas d'afficher la valeur 0,00 (valeur avec décimale) Il affiche donc uniquement la valeur 0. Il faut considérer la valeur 0,00 lorsque le logiciel affiche 0.

--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Composant	Substrat	Revêtement	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A, B, C, D	Mur	Joint d'assemblage et briques	Non peint		Non peint
7	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	0,56	
8	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	0,35	
9	D	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	0,26	
10	D	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	0,45	
	Du sol au plafond	Conduit de fluide	Conduits de fluides PVC	Non peint		Non peint
	Plafond	Plafond	Joint d'assemblage et briques	Non peint		Non peint
	Plafond	Plafond	Joint d'assemblage et briques plus récentes	Non peint		Non peint
	Sol	Dalle	Béton	Non peint		Non peint
	Sol	Escalier	Bois	Non peint		Non peint
	Sol	Revêtement de sol	Béton	Non peint		Non peint
	Sol	Revêtement de sol	Joint d'assemblage et briques	Non peint		Non peint
Nombre total d'unités de repérage			12			
Commentaire sur le local			Néant			
Etat de conservation :			Dégradé	Etat d'usage	Non dégradé	Non visible
Valeur maxi mesurée plomb en mg/cm2						

Sous-sol n°3 (1er SS)

Le logiciel ne permet pas d'afficher la valeur 0,00 (valeur avec décimale) Il affiche donc uniquement la valeur 0. Il faut considérer la valeur 0,00 lorsque le logiciel affiche 0.

N°	Zone	Composant	Substrat	Revêtement	Résultats (mg/cm²)	Observations
17	A	Porte extérieure Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	0,4	
18	A	Porte extérieure Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	0,18	
	A, B, C, D	Mur	Joint d'assemblage et briques	Non peint		Non peint
11	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	0,11	
12	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	0,85	
13	B	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	0,06	
14	B	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	0,55	
15	C	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	0,81	
16	C	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	0,77	
	D	Dalle	Béton	Non peint		Non peint
	Plafond	Plafond	Joint d'assemblage et briques	Non peint		Non peint
	Sol	Revêtement de sol	Béton	Non peint		Non peint
Nombre total d'unités de repérage			12			
Commentaire sur le local			Néant			
Etat de conservation :			Dégradé	Etat d'usage	Non dégradé	Non visible
Valeur maxi mesurée plomb en mg/cm2						

Plomb

🔍 Façade arrière (Extérieur)

Le logiciel ne permet pas d'afficher la valeur 0,00 (valeur avec décimale) Il affiche donc uniquement la valeur 0. Il faut considérer la valeur 0,00 lorsque le logiciel affiche 0.

N°	Zone	Composant	Substrat	Revêtement	Résultats (mg/cm²)	Observations
111	Mur extérieur	Fenêtres Volets	Bois	Peinture	0,68	
	Mur extérieur	Menuiseries Appui de fenêtre	Béton	Peinture		Matériaux connus
	Mur extérieur	Mur	Joint d'assemblage et briques blanches	Non peint		Non peint
	Mur extérieur	Mur	Joint d'assemblage et briques rouges	Non peint		Non peint
Nombre total d'unités de repérage			4			
Commentaire sur le local			Néant			
Etat de conservation :			Dégradé	Etat d'usage	Non dégradé	Non visible
Valeur maxi mesurée plomb en mg/cm2						

🔍 Abris de jardin (Extérieur)

Le logiciel ne permet pas d'afficher la valeur 0,00 (valeur avec décimale) Il affiche donc uniquement la valeur 0. Il faut considérer la valeur 0,00 lorsque le logiciel affiche 0.

N°	Zone	Composant	Substrat	Revêtement	Résultats (mg/cm²)	Observations
112	A	Porte extérieure Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	0,73	
113	A	Porte extérieure Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	0,83	
	A, B, C, D	Mur	Joint d'assemblage et briques	Non peint		Non peint
	A, B, C, D	Soubassement	Enduit ciment	Non peint		Non peint
	Mur extérieur	Poutre	Joint d'assemblage et briques	Non peint		Non peint
	Plafond	Plafond	Bois	Non peint		Non peint
	Sol	Dalle	Béton	Non peint		Non peint
	Toiture Int. et Ext.	Toiture	Tuile terre cuite	Non peint		Non peint
Nombre total d'unités de repérage			8			
Commentaire sur le local			Néant			
Etat de conservation :			Dégradé	Etat d'usage	Non dégradé	Non visible
Valeur maxi mesurée plomb en mg/cm2						

🔍 Pignon gauche (Extérieur)

Le logiciel ne permet pas d'afficher la valeur 0,00 (valeur avec décimale) Il affiche donc uniquement la valeur 0. Il faut considérer la valeur 0,00 lorsque le logiciel affiche 0.

--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Composant	Substrat	Revêtement	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Mur extérieur	Escalier Ensemble des marches	Béton	Non peint		Non peint
115	Mur extérieur	Escalier Main-courante	Métal	Peinture	0,11	
114	Mur extérieur	Fenêtres Volets	Bois	Peinture	0,22	
	Mur extérieur	Menuiseries Appuis de fenêtres	Béton	Peinture		Matériaux connus
	Mur extérieur	Mur	Joint d'assemblage et briques blanches	Non peint		Non peint
	Mur extérieur	Mur	Joint d'assemblage et briques rouges	Non peint		Non peint
Nombre total d'unités de repérage		6				
Commentaire sur le local		Néant				
Etat de conservation :			Dégradé	Etat d'usage	Non dégradé	Non visible
Valeur maxi mesurée plomb en mg/cm2						

Pignon droit (Extérieur)

Le logiciel ne permet pas d'afficher la valeur 0,00 (valeur avec décimale) Il affiche donc uniquement la valeur 0. Il faut considérer la valeur 0,00 lorsque le logiciel affiche 0.

N°	Zone	Composant	Substrat	Revêtement	Résultats (mg/cm²)	Observations
116	Mur extérieur	Fenêtres Volets	Bois	Peinture	0,4	
	Mur extérieur	Menuiseries Appuis de fenêtres	Béton	Peinture		Matériaux connus
	Mur extérieur	Mur	Joint d'assemblage et briques blanches	Non peint		Non peint
	Mur extérieur	Mur	Joint d'assemblage et briques rouges	Non peint		Non peint
Nombre total d'unités de repérage		4				
Commentaire sur le local		Néant				
Etat de conservation :			Dégradé	Etat d'usage	Non dégradé	Non visible
Valeur maxi mesurée plomb en mg/cm2						

Façade avant (Extérieur)

Le logiciel ne permet pas d'afficher la valeur 0,00 (valeur avec décimale) Il affiche donc uniquement la valeur 0. Il faut considérer la valeur 0,00 lorsque le logiciel affiche 0.

N°	Zone	Composant	Substrat	Revêtement	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Mur extérieur	Escalier Ensemble des marches	Béton	Non peint		Non peint
117	Mur extérieur	Escalier Main-courante	Métal	Peinture	0,43	
118	Mur extérieur	Fenêtres Volets	Bois	Peinture	0,03	
	Mur extérieur	Menuiseries Appuis de fenêtres	Béton	Peinture		Matériaux connus
	Mur extérieur	Mur	Joint d'assemblage et briques blanches	Non peint		Non peint
	Mur extérieur	Mur	Joint d'assemblage et briques rouges	Non peint		Non peint
	Mur extérieur	Seuil de porte	Béton	Non peint		Non peint
Nombre total d'unités de repérage 7						
Commentaire sur le local Néant						
Etat de conservation :			Dégradé	Etat d'usage	Non dégradé	Non visible
Valeur maxi mesurée plomb en mg/cm2						

Entrée (RDC)

Le logiciel ne permet pas d'afficher la valeur 0,00 (valeur avec décimale) Il affiche donc uniquement la valeur 0. Il faut considérer la valeur 0,00 lorsque le logiciel affiche 0.

N°	Zone	Composant	Substrat	Revêtement	Résultats (mg/cm²)	Observations
22	A	Porte intérieure n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	0,26	
25	A	Porte intérieure n°4 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	0,24	
	A, B, C, D, E, F	Plinthes	Colle et plinthes	Non peint		Non peint
19	A, B, E	Cloisons	Enduit plâtre sur brique	Fibre de verre / Peinture	0,11	
	A, B, E	Cloisons	Joint d'assemblage et briques	Non peint		Non peint
23	B	Porte intérieure n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	0,19	
20	C, D	Mur de refend	Enduit plâtre sur brique	Fibre de verre / Peinture	0,59	
	C, D	Mur de refend	Joint d'assemblage et briques	Non peint		Non peint
24	E	Porte intérieure n°3 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	0,62	
21	F	Mur sur extérieur	Enduit plâtre sur brique	Fibre de verre / Peinture	0,52	
	F	Mur sur extérieur	Joint d'assemblage et briques	Non peint		Non peint
26	F	Porte extérieure Dormant et ouvrant extérieurs	Métal	Peinture	0,83	
27	F	Porte extérieure Dormant et ouvrant intérieurs	Métal	Peinture	0,57	
29	F	Porte extérieure Ancien dormant	Bois	Peinture	0,06	
28	Plafond	Plafond	Enduit de débullage	Peinture	0,11	
	Sol	Revêtement de sol	Colle et carrelage	Non peint		Non peint
Nombre total d'unités de repérage 16						
Commentaire sur le local Néant						
Etat de conservation :			Dégradé	Etat d'usage	Non dégradé	Non visible
Valeur maxi mesurée plomb en mg/cm2						

Gaine technique (RDC)

Le logiciel ne permet pas d'afficher la valeur 0,00 (valeur avec décimale) Il affiche donc uniquement la valeur 0. Il faut considérer la valeur 0,00 lorsque le logiciel affiche 0.

N°	Zone	Composant	Substrat	Revêtement	Résultats (mg/cm²)	Observations
30	A, B, C, D	Mur	Enduit plâtre sur brique	Papier peint	0,42	
	A, B, C, D	Mur	Joint d'assemblage et briques	Non peint		Non peint
	A, B, C, D	Plinthes	Colle et plinthes	Peinture		Matériaux connus
31	Plafond	Plafond	Enduit de débouillage	Peinture	0,22	
	Sol	Revêtement de sol	Colle et carrelage	Non peint		Non peint
Nombre total d'unités de repérage			5			
Commentaire sur le local			Néant			
Etat de conservation :			Dégradé	Etat d'usage	Non dégradé	Non visible
Valeur maxi mesurée plomb en mg/cm2						

Salon (RDC)

Le logiciel ne permet pas d'afficher la valeur 0,00 (valeur avec décimale) Il affiche donc uniquement la valeur 0. Il faut considérer la valeur 0,00 lorsque le logiciel affiche 0.

N°	Zone	Composant	Substrat	Revêtement	Résultats (mg/cm²)	Observations
33	A	Mur de refend	Enduit plâtre sur brique	Fibre de verre / Peinture	0,28	
	A	Mur de refend	Joint d'assemblage et briques	Non peint		Non peint
36	A	Porte intérieure n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	0,59	
32	A, B	Cloisons	Enduit plâtre sur brique	Fibre de verre / Peinture	0,21	
	A, B	Cloisons	Joint d'assemblage et briques	Non peint		Non peint
35	A, B, C, D	Plinthes	Bois	Peinture	0,81	
37	B	Porte intérieure n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	0,67	
34	C, D	Mur sur extérieur	Enduit plâtre sur brique	Papier peint	0,13	
	C, D	Mur sur extérieur	Joint d'assemblage et briques	Non peint		Non peint
39	D	Fenêtre Ancien dormant	Bois	Peinture	0,11	
40	D	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	0,13	
41	D	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	0,6	
38	Plafond	Plafond	Enduit de débouillage	Peinture	0,23	
	Sol	Revêtement de sol	Bois	Non peint		Non peint
Nombre total d'unités de repérage			14			
Commentaire sur le local			Néant			
Etat de conservation :			Dégradé	Etat d'usage	Non dégradé	Non visible
Valeur maxi mesurée plomb en mg/cm2						

Séjour (RDC)

Le logiciel ne permet pas d'afficher la valeur 0,00 (valeur avec décimale) Il affiche donc uniquement la valeur 0. Il faut considérer la valeur 0,00 lorsque le logiciel affiche 0.

--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Composant	Substrat	Revêtement	Résultats (mg/cm²)	Observations
43	A	Cloisons	Enduit plâtre sur brique	Papier peint	0,69	
	A	Cloisons	Joint d'assemblage et briques	Non peint		Non peint
46	A	Porte intérieure n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	0,11	
47	A	Porte intérieure n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	0,61	
48	A	Porte intérieure n°3 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	0,2	
	A, B, C, D	Plinthes	Colle et plinthes	Non peint		Non peint
51	B	Porte extérieure Ancien dormant	Bois	Peinture	0,55	
49	B	Porte extérieure Dormant et ouvrant extérieurs	Métal	Peinture	0,08	
50	B	Porte extérieure Dormant et ouvrant intérieurs	Métal	Peinture	0,8	
44	B, C, D	Mur sur extérieur	Enduit plâtre sur brique	Papier peint	0,82	
	B, C, D	Mur sur extérieur	Joint d'assemblage et briques	Non peint		Non peint
54	C	Fenêtre n°1 Ancien dormant	Bois	Peinture	0,55	
52	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	0,61	
53	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	0,32	
61	C	Fenêtre n°1 Volets	Bois	Peinture	0,77	
55	C	Fenêtre n°2 Ancien dormant	Bois	Peinture	0,28	
56	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	0,24	
57	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	0,1	
58	C	Fenêtre n°3 Ancien dormant	Bois	Peinture	0,35	
59	C	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	0,49	
60	C	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	0,33	
45	Centre	Mur de refend	Enduit plâtre sur brique	Papier peint	0,1	
	Centre	Mur de refend	Joint d'assemblage et briques	Non peint		Non peint
42	Plafond	Plafond	Enduit de débullage	Peinture	0,01	
	Sol	Revêtement de sol	Colle et carrelage	Non peint		Non peint

Nombre total d'unités de repérage **25**

Commentaire sur le local Néant

Etat de conservation :	Dégradé	Etat d'usage	Non dégradé	Non visible
Valeur maxi mesurée plomb en mg/cm2				

Cuisine (RDC)

Le logiciel ne permet pas d'afficher la valeur 0,00 (valeur avec décimale) Il affiche donc uniquement la valeur 0. Il faut considérer la valeur 0,00 lorsque le logiciel affiche 0.

N°	Zone	Composant	Substrat	Revêtement	Résultats (mg/cm²)	Observations
65	A	Porte intérieure Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	0,24	
	A, B, C	Revêtement mural	Colle et faïences	Papier peint		Matériaux connus
	A, B, C, D	Plinthes	Colle et plinthes	Non peint		Non peint
62	A, D	Cloisons	Enduit plâtre sur brique	Papier peint	0,46	
	A, D	Cloisons	Joint d'assemblage et briques	Non peint		Non peint
66	B	Fenêtre Ancien dormant	Bois	Peinture	0,8	
67	B	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	0,59	
68	B	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	0,1	
63	B	Mur sur extérieur	Enduit plâtre sur brique	Papier peint	0,3	
	B	Mur sur extérieur	Joint d'assemblage et briques	Non peint		Non peint
64	C	Cloisons	Enduit sur carreau de plâtre	Papier peint	0,85	
69	Plafond	Plafond	Enduit de débullage	Peinture	0,75	
	Sol	Revêtement de sol	Colle et carrelage	Non peint		Non peint

Nombre total d'unités de repérage **13**

Commentaire sur le local Néant

Etat de conservation :	Dégradé	Etat d'usage	Non dégradé	Non visible
Valeur maxi mesurée plomb en mg/cm2				

Dégagement (RDC)

Le logiciel ne permet pas d'afficher la valeur 0,00 (valeur avec décimale) Il affiche donc uniquement la valeur 0. Il faut considérer la valeur 0,00 lorsque le logiciel affiche 0.

N°	Zone	Composant	Substrat	Revêtement	Résultats (mg/cm²)	Observations
72	A	Porte intérieure n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	0,18	
	A, B, C, D	Plinthes	Colle et plinthes	Non peint		Non peint
70	A, C	Cloisons	Enduit plâtre sur brique	Fibre de verre / Peinture	0,23	
	A, C	Cloisons	Joint d'assemblage et briques	Non peint		Non peint
73	C	Porte intérieure n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	0,22	
71	D	Mur sur extérieur	Enduit plâtre sur brique	Papier peint	0,11	
	D	Mur sur extérieur	Joint d'assemblage et briques	Non peint		Non peint
74	Plafond	Plafond	Enduit de débullage	Peinture	0,11	
	Sol	Revêtement de sol	Colle et carrelage	Non peint		Non peint

Nombre total d'unités de repérage **9**

Commentaire sur le local Néant

Etat de conservation :	Dégradé	Etat d'usage	Non dégradé	Non visible
Valeur maxi mesurée plomb en mg/cm2				

Salle d'eau (RDC)

Le logiciel ne permet pas d'afficher la valeur 0,00 (valeur avec décimale) Il affiche donc uniquement la valeur 0. Il faut considérer la valeur 0,00 lorsque le logiciel affiche 0.

N°	Zone	Composant	Substrat	Revêtement	Résultats (mg/cm²)	Observations
75	A	Cloisons	Enduit plâtre sur brique	Papier peint	0,11	
	A	Cloisons	Joint d'assemblage et briques	Non peint		Non peint
78	A	Porte intérieure n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	0,38	
	A, B, C, D	Plinthes	Colle et plinthes	Non peint		Non peint
	A, B, C, D	Revêtement mural	Colle et faïences	Non peint		Non peint
76	B, D, E	Cloisons	Enduit sur carreau de plâtre	Papier peint	0,52	
77	C, F	Mur sur extérieur	Enduit plâtre sur brique	Papier peint	0,57	
	C, F	Mur sur extérieur	Joint d'assemblage et briques	Non peint		Non peint
79	E	Porte intérieure n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	0,53	
80	F	Fenêtre Ancien dormant	Bois	Peinture	0,28	
81	F	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	0,23	
82	F	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	0,38	
	Plafond	Plafond	Dalles polystyrène	Non peint		Non peint
83	Plafond	Plafond	Enduit de débouillage	Peinture	0,04	
	Sol	Revêtement de sol	Colle et carrelage	Non peint		Non peint
Nombre total d'unités de repérage			15			
Commentaire sur le local			Néant			
Etat de conservation :			Dégradé	Etat d'usage	Non dégradé	Non visible
Valeur maxi mesurée plomb en mg/cm2						

WC n°1 (RDC)

Le logiciel ne permet pas d'afficher la valeur 0,00 (valeur avec décimale) Il affiche donc uniquement la valeur 0. Il faut considérer la valeur 0,00 lorsque le logiciel affiche 0.

N°	Zone	Composant	Substrat	Revêtement	Résultats (mg/cm²)	Observations
87	A	Porte intérieure Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	0,1	
85	A, B, D	Cloisons	Enduit sur carreau de plâtre	Papier peint	0,89	
	B, C, D	Revêtement mural	Colle et faïences	Non peint		Non peint
86	C	Mur sur extérieur	Enduit plâtre sur brique	Papier peint	0,62	
	Plafond	Plafond	Dalles polystyrène	Non peint		Non peint
84	Plafond	Plafond	Enduit de débouillage	Peinture	0,28	
	Sol	Revêtement de sol	Colle et carrelage	Non peint		Non peint
Nombre total d'unités de repérage			7			
Commentaire sur le local			Néant			
Etat de conservation :			Dégradé	Etat d'usage	Non dégradé	Non visible
Valeur maxi mesurée plomb en mg/cm2						

Escalier (RDC)

Le logiciel ne permet pas d'afficher la valeur 0,00 (valeur avec décimale) Il affiche donc uniquement la valeur 0. Il faut considérer la valeur 0,00 lorsque le logiciel affiche 0.

--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Composant	Substrat	Revêtement	Résultats (mg/cm²)	Observations
91	B, D	Cloisons	Enduit plâtre sur brique	Papier peint	0,5	
	B, D	Cloisons	Joint d'assemblage et briques	Non peint		Non peint
88	Sol	Escalier Chevêtre	Bois	Peinture	0,74	
	Sol	Escalier Ensemble des contre-marches	Bois	Non peint		Non peint
	Sol	Escalier Ensemble des marches	Bois	Non peint		Non peint
89	Sol	Escalier Limon	Bois	Peinture	0,86	
90	Sol	Escalier Main-courante	Métal	Peinture	0,58	
Nombre total d'unités de repérage			7			
Commentaire sur le local			Néant			
Etat de conservation :			Dégradé	Etat d'usage	Non dégradé	Non visible
Valeur maxi mesurée plomb en mg/cm2						

Garage (RDC)

Le logiciel ne permet pas d'afficher la valeur 0,00 (valeur avec décimale) Il affiche donc uniquement la valeur 0. Il faut considérer la valeur 0,00 lorsque le logiciel affiche 0.

N°	Zone	Composant	Substrat	Revêtement	Résultats (mg/cm²)	Observations
119	A	Porte extérieure Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	0,11	
120	A	Porte extérieure Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	0,63	
	A, C, D	Mur	Joint d'assemblage et Blocs bétons	Peinture		Matériaux connus
	B	Mur	Joint d'assemblage et briques	Peinture		Matériaux connus
	Plafond	Plafond	Bois	Non peint		Non peint
	Sol	Dalle	Béton	Non peint		Non peint
	Toiture Int. et Ext.	Toiture	Plaques ondulées en fibres ciment	Non peint		Non peint
	Toiture Int. et Ext.	Toiture	Plaques polyester	Non peint		Non peint
Nombre total d'unités de repérage			8			
Commentaire sur le local			Néant			
Etat de conservation :			Dégradé	Etat d'usage	Non dégradé	Non visible
Valeur maxi mesurée plomb en mg/cm2						

Palier (1er)

Le logiciel ne permet pas d'afficher la valeur 0,00 (valeur avec décimale) Il affiche donc uniquement la valeur 0. Il faut considérer la valeur 0,00 lorsque le logiciel affiche 0.

N°	Zone	Composant	Substrat	Revêtement	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC	Non peint		Non peint
	A	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC	Non peint		Non peint
94	A	Fenêtre Volets	Bois	Peinture	0,66	
	A, B, C, D	Mur	Joint d'assemblage et briques	Non peint		Non peint
	C	Gaine verticale	Joint d'assemblage et briques	Non peint		Non peint
92	C	Mur	Enduit plâtre sur brique	Peinture	0,33	
93	C	Plinthes	Bois	Peinture	0,75	
95	C	Porte intérieure n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	0,37	
96	C	Porte intérieure n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	0,15	
	Plafond	Charpente	Bois	Non peint		Non peint
	Plafond	Plafond	Ecran sous toiture	Non peint		Non peint
	Sol	Revêtement de sol	Bois	Non peint		Non peint
	Sol	Revêtement de sol	Colle et revêtement PVC	Non peint		Non peint
	Toiture Int. et Ext.	Toiture	Tuile terre cuite	Non peint		Non peint
Nombre total d'unités de repérage			14			
Commentaire sur le local			Néant			
Etat de conservation :			Dégradé	Etat d'usage	Non dégradé	Non visible
Valeur maxi mesurée plomb en mg/cm2						

Chambre n°1 (1er)

Le logiciel ne permet pas d'afficher la valeur 0,00 (valeur avec décimale) Il affiche donc uniquement la valeur 0. Il faut considérer la valeur 0,00 lorsque le logiciel affiche 0.

N°	Zone	Composant	Substrat	Revêtement	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Cloisons	Enduit sur carreau de plâtre	Non peint		Non peint
	A	Gaine verticale	Joint d'assemblage et briques	Non peint		Non peint
99	A	Porte intérieure Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	0,58	
97	A, B, C, D	Plinthes	Bois	Peinture	0,73	
98	B, C	Mur sur extérieur	Enduit plâtre sur brique	Peinture	0,86	
	B, C	Mur sur extérieur	Joint d'assemblage et briques	Non peint		Non peint
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC	Non peint		Non peint
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC	Non peint		Non peint
101	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture	0,39	
103	D	Cloisons	Enduit plâtre sur brique	Peinture	0,46	
	D	Cloisons	Joint d'assemblage et briques	Peinture		Matériaux connus
	Plafond	Plafond	Dalles polystyrène collées	Non peint		Non peint
	Plafond	Plafond	Ecran sous toiture	Non peint		Non peint
100	Plafond	Plafond	Enduit de débullage	Peinture	0,31	
102	Plafond	Plafond	Lattis plâtré	Peinture	0,68	
	Sol	Revêtement de sol	Bois	Non peint		Non peint
	Sol	Revêtement de sol	Moquette collé	Non peint		Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17			
Commentaire sur le local			Néant			
Etat de conservation :			Dégradé	Etat d'usage	Non dégradé	Non visible
Valeur maxi mesurée plomb en mg/cm2						

Chambre n°2 (1er)

Le logiciel ne permet pas d'afficher la valeur 0,00 (valeur avec décimale) Il affiche donc uniquement la valeur 0. Il faut considérer la valeur 0,00 lorsque le logiciel affiche 0.

N°	Zone	Composant	Substrat	Revêtement	Résultats (mg/cm²)	Observations
106	A	Gaine verticale	Enduit sur gaine	Peinture	0,38	
107	A	Porte intérieure Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	0,4	
104	A, B	Cloisons	Enduit plâtre sur brique	Peinture	0,86	
	A, B	Cloisons	Joint d'assemblage et briques	Peinture		Matériaux connus
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC	Non peint		Non peint
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC	Non peint		Non peint
108	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture	0,34	
105	C, D	Mur sur extérieur	Enduit plâtre sur brique	Peinture	0,7	
	C, D	Mur sur extérieur	Joint d'assemblage et briques	Non peint		Non peint
	Plafond	Plafond	Ecran sous toiture	Non peint		Non peint
110	Plafond	Plafond	Enduit de débouillage	Peinture	0,77	
	Plafond	Plafond	Isolant type laine de verre	Non peint		Non peint
109	Plafond	Plafond	Lattis plâtré	Peinture	0,56	
	Sol	Revêtement de sol	Bois	Non peint		Non peint
	Toiture Int. et Ext.	Toiture	Tuile terre cuite	Non peint		Non peint
Nombre total d'unités de repérage			15			
Commentaire sur le local			Néant			
Etat de conservation :			Dégradé	Etat d'usage	Non dégradé	Non visible
Valeur maxi mesurée plomb en mg/cm2						

Combles (2ème)

Le logiciel ne permet pas d'afficher la valeur 0,00 (valeur avec décimale) Il affiche donc uniquement la valeur 0. Il faut considérer la valeur 0,00 lorsque le logiciel affiche 0.

N°	Zone	Composant	Substrat	Revêtement	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Charpente	Bois	Non peint		Non peint
	Plafond	Plafond	Ecran sous toiture	Non peint		Non peint
	Sol	Revêtement de sol	Bois	Non peint		Non peint
	Sol	Revêtement de sol	Isolant type laine de verre	Non peint		Non peint
	Toiture Int. et Ext.	Toiture	Tuile terre cuite	Non peint		Non peint
Nombre total d'unités de repérage			5			
Commentaire sur le local			Néant			
Etat de conservation :			Dégradé	Etat d'usage	Non dégradé	Non visible
Valeur maxi mesurée plomb en mg/cm2						



ANNEXE PLANS ET/OU CROQUIS

Plomb

PLANCHE DE REPERAGE USUEL						Adresse de l'immeuble	2 boulevard Jean Bouin 02100 SAINT-QUENTIN
N° dossier	132851 VNF						
N° planche	1/10	Version	0	Type	Croquis		
Origine du plan	EX'IM					Bâtiment – Niveau	Sous-sol

Sous-sol


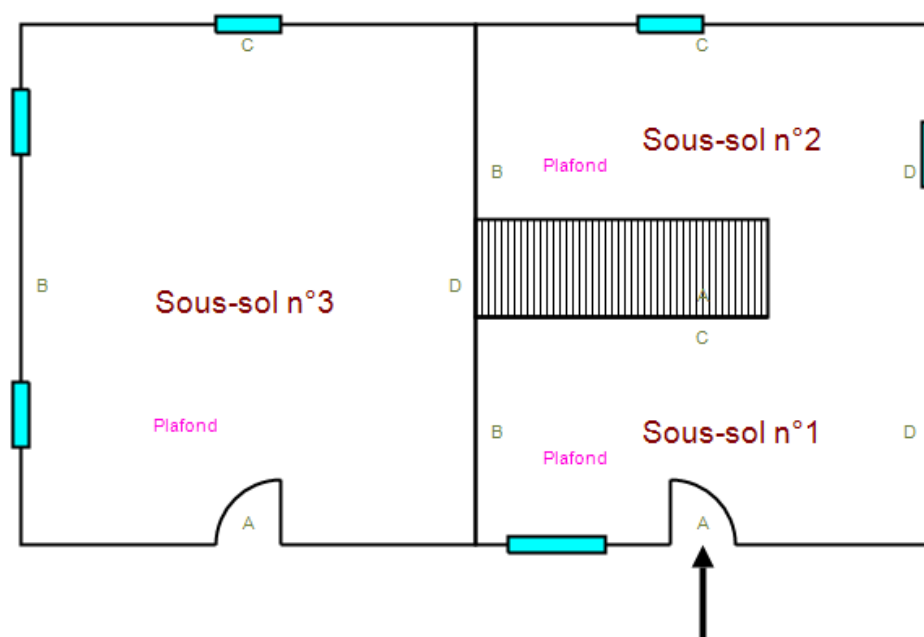


PLANCHE DE REPERAGE USUEL						Adresse de l'immeuble	2 boulevard Jean Bouin 02100 SAINT-QUENTIN
N° dossier	132851 VNF						
N° planche	2/10	Version	0	Type	Croquis		
Origine du plan	EX'IM					Bâtiment – Niveau	RDC

RDC

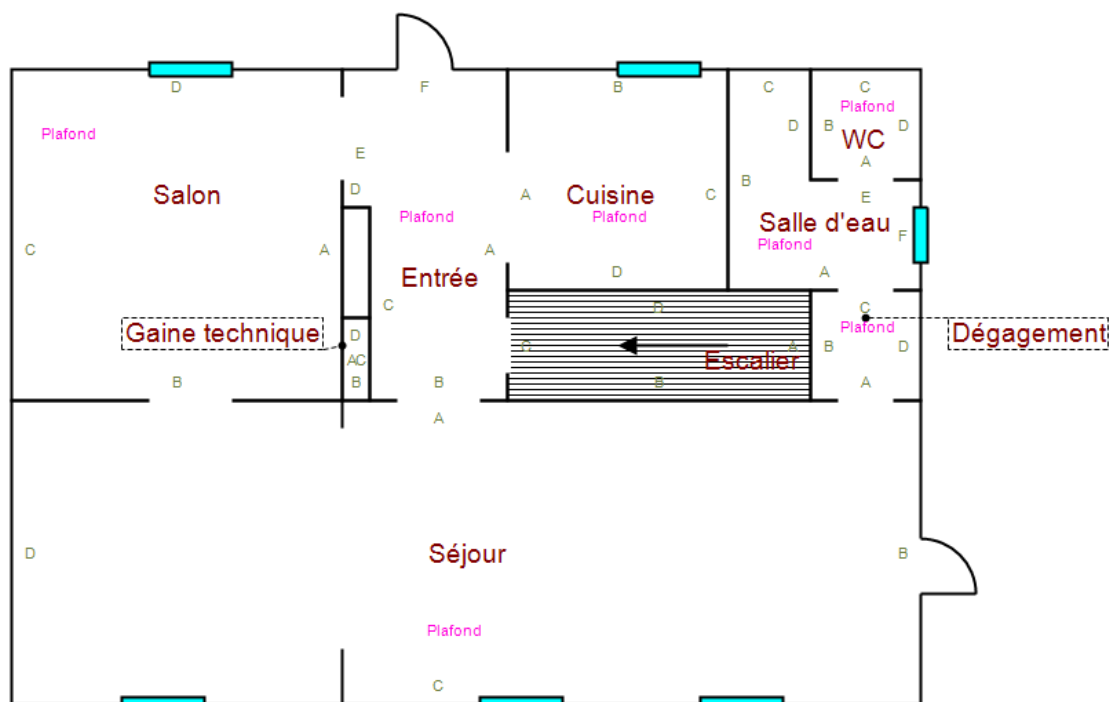

Plomb

PLANCHE DE REPERAGE USUEL						Adresse de l'immeuble	2 boulevard Jean Bouin 02100 SAINT-QUENTIN
N° dossier	132851 VNF						
N° planche	3/10	Version	0	Type	Croquis		
Origine du plan	EX'IM						
						Bâtiment – Niveau	1er

1er

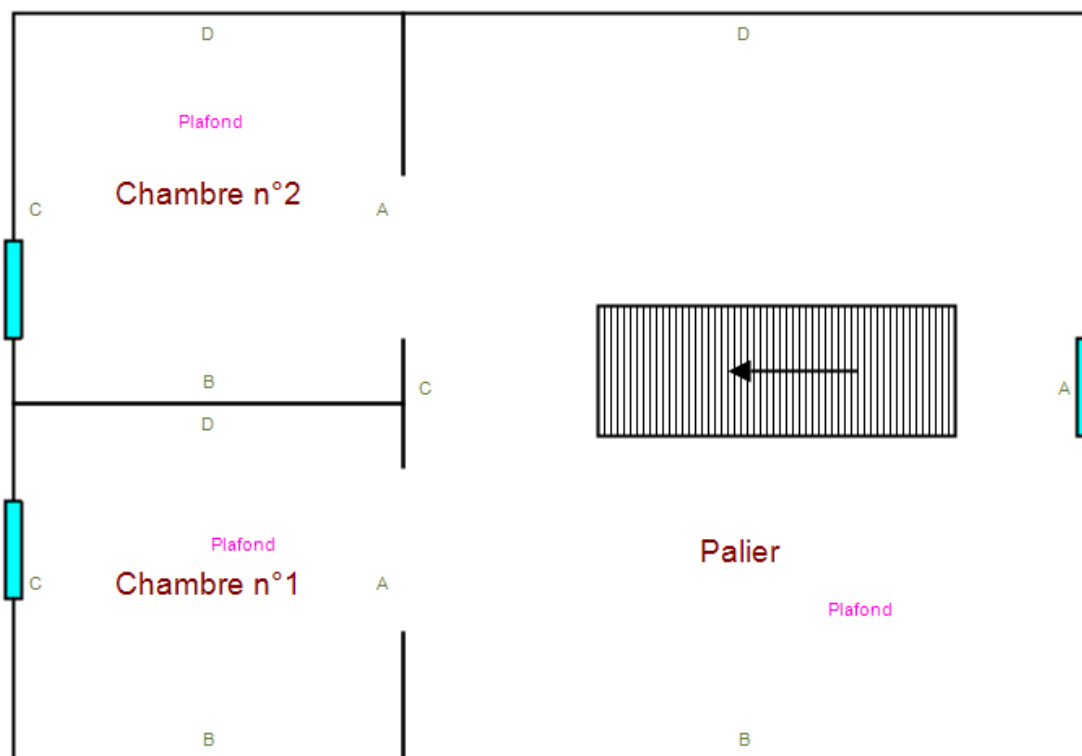



PLANCHE DE REPERAGE USUEL						Adresse de l'immeuble	2 boulevard Jean Bouin 02100 SAINT-QUENTIN
N° dossier	132851 VNF						
N° planche	4/10	Version	0	Type	Croquis		
Origine du plan	EX'IM					Bâtiment – Niveau	2ème

2ème



PLANCHE DE REPERAGE USUEL						Adresse de l'immeuble	2 boulevard Jean Bouin 02100 SAINT-QUENTIN
N° dossier	132851 VNF						
N° planche	5/10	Version	0	Type	Croquis		
Origine du plan	EX'IM						
						Bâtiment – Niveau	Abris de jardin

Extérieur

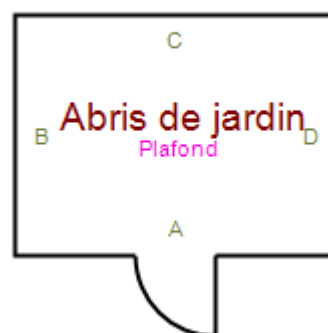

Plomb

PLANCHE DE REPERAGE USUEL

N° dossier	132851 VNF					Adresse de l'immeuble	2 boulevard Jean Bouin 02100 SAINT-QUENTIN
N° planche	6/10	Version	0	Type	Croquis		
Origine du plan	EX'IM					Bâtiment – Niveau	Facade arrière



PLANCHE DE REPERAGE USUEL

N° dossier	132851 VNF					Adresse de l'immeuble	2 boulevard Jean Bouin 02100 SAINT-QUENTIN
N° planche	7/10	Version	0	Type	Croquis		
Origine du plan	EX'IM					Bâtiment – Niveau	Pignon gauche



PLANCHE DE REPERAGE USUEL						Adresse de l'immeuble	2 boulevard Jean Bouin 02100 SAINT-QUENTIN
N° dossier	132851 VNF						
N° planche	8/10	Version	0	Type	Croquis		
Origine du plan	EX'IM					Bâtiment – Niveau	Pignon droit




PLANCHE DE REPERAGE USUEL

N° dossier	132851 VNF					Adresse de l'immeuble	2 boulevard Jean Bouin 02100 SAINT-QUENTIN
N° planche	9/10	Version	0	Type	Croquis		
Origine du plan	EX'IM					Bâtiment – Niveau	Façade avant



PLANCHE DE REPERAGE USUEL						Adresse de l'immeuble	2 boulevard Jean Bouin 02100 SAINT-QUENTIN
N° dossier	132851 VNF						
N° planche	10/10	Version	0	Type	Croquis		
Origine du plan	EX'IM						
						Bâtiment – Niveau	Garage

RDC

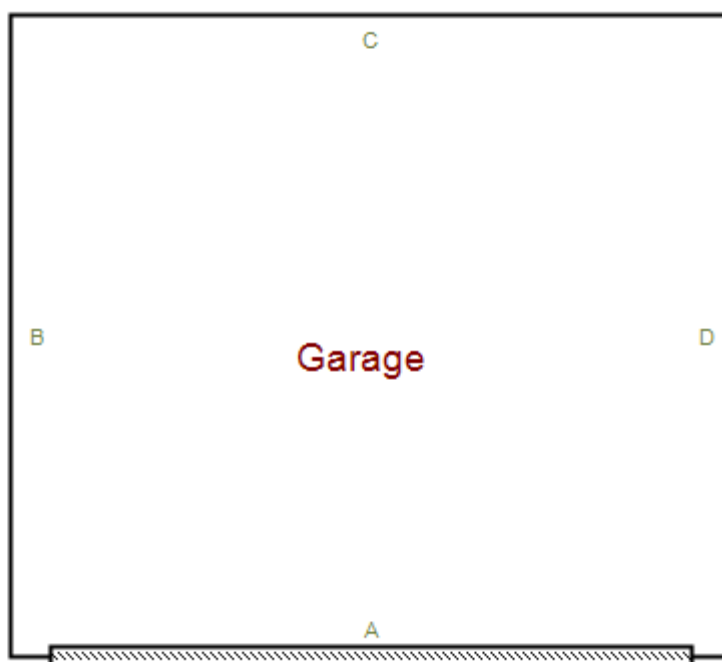

ANNEXE CERTIFICAT DE COMPETENCE



Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier N°1292

Monsieur TAVERNIER Germain

Amiante sans mention
Selon arrêté du 1er juillet 2024

Amiante avec mention
Selon arrêté du 1er juillet 2024

DPE individuel
Selon arrêté du 20 juillet 2023
modifié par l'arrêté du 16 juin 2025

Electricité
Selon arrêté du 1er juillet 2024

Gaz
Selon arrêté du 1er juillet 2024

Plomb sans mention
Selon arrêté du 1er juillet 2024

Amiante
Date d'effet : 04/01/2023 : - Date d'expiration : 03/01/2030

Missions spécifiques, bâtiments complexes
Date d'effet : 15/05/2023 : - Date d'expiration : 03/01/2030

Diagnostic de performances énergétiques
Date d'effet : 01/07/2024 : - Date d'expiration : 03/01/2030

Etat de l'installation intérieure électricité
Date d'effet : 16/11/2022 : - Date d'expiration : 15/11/2029

Etat de l'installation intérieure gaz
Date d'effet : 16/11/2022 : - Date d'expiration : 15/11/2029

Constat du risque d'exposition au plomb
Date d'effet : 04/01/2023 : - Date d'expiration : 03/01/2030

Ce certificat est émis pour servir et valoir ce que de droit,
Edité le 09/02/2026, à Pessac par MOLEZUN Jean-Jacques Président.



Siège : 30, Avenue de Canteranne – 33600 PESSAC
Tél : 05.33.89.39.30 – Mail : contact@lcp-certification.fr – site : www.lcp-certification.fr
SAS au capital de 15 000€ - SIRET : 80914919800040 – RCS BORDEAUX – 809 149 198 – Code APE : 7120 B
Enr487@ LE CERTIFICAT V015 du 19-01-2026

