

Rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

REFERENCES MISSION

Rapport N° : 21072301/S1/1/AM-RTV_V1

Rédigé le : 12/03/2024

Référence au programme de travaux :

N° réalisé le 27/02/2024 par

DONNEUR D'ORDRE

Secrétariat général commun départemental

ADRIEN DEBEAUMONT

5 PLACE DE LA REPUBLIQUE

67000 STRASBOURG

SITE D'INTERVENTION

AGRIP RESTAURANT INTER-ADMINISTRATIF

5 PLACE DE LA REPUBLIQUE

67000 STRASBOURG

Latitude : 48.587819 / Longitude : 7.755007



SYNTHESE DE CONCLUSION



OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
Thomas BOITEUX	DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER	CPDI 6076	Thomas BOITEUX
			

Le présent rapport ne peut être reproduit qu'intégralement.

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION	3
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre	3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage	3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage	4
2. CONCLUSIONS	5
2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante	5
2.2. Obligations réglementaires	6
3. INFORMATIONS GENERALES	7
3.1. Immeuble bâti objet de la mission	7
3.2. Parties prenantes	7
4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE	7
4.1. Références réglementaires	7
5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	8
5.1. Date(s) de visite(s)	8
5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020	8
5.3. Conditions spécifiques	8
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite	8
6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	9
6.1. Matériaux et produits repérés	9
6.2. Tableau estimatif des quantités d'amiante	27
7. ANNEXES	28
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées	28
7.2. Photos prélèvements	29
7.3. Attestation d'assurance	41
7.4. Certificat de compétence	43
7.5. Croquis de repérage	44
7.6. Rapport d'analyse du laboratoire	48

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets



1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Rénovation partiel de locaux au R-1 et ENTRESOL selon programme de travaux.

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
02 - Parois verticales extérieures et façades	
Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage
03 - Parois verticales intérieures	
Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés, Peinture
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés, Peinture
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de plinthe
04 - Plafonds et faux plafonds	
Faux plafonds	Panneaux
Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage
05 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sol	Colles de carrelage, Colles non bitumineuses, Peintures de sol

1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Partie(s) de l'ouvrage :

R-1 : DGT / VESTIAIRE FEMMES / VESTIAIRE HOMMES / RANGEMENT VESTIAIRES.
ENTRESOL : CHAMBRE FROIDE / SALLE DE PAUSE / SANITAIRES / CIRCULATION CUISINE / ESCALIER
CIRCULATION CUISINE MENANT AU R-1 / COULOIR CIRCULATION CUISINE / STOCKAGE CUISINE S01 ET S02 /
CUISINE S01 / HALL CANTINE / REFECTOIRE S01, S02, S03, S04, S05 / CIRCULATION CANTINE / LOCAL
PLONGE / LOCAL BROYEUR.

2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux et produits listés en annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus contenant de l'amiante

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
47	ENTRESOL -> CHAMBRE FROIDE STOCKAGE	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/
46	ENTRESOL -> CHAMBRE FROIDE STOCKAGE	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	/	/
48	ENTRESOL -> CHAMBRE FROIDE STOCKAGE	Revêtements de sol	Dalles de sol	/	/
48	ENTRESOL -> CHAMBRE FROIDE STOCKAGE	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	/
48	ENTRESOL -> CHAMBRE FROIDE STOCKAGE	Revêtements de sol	Ragréages	/	/
49	ENTRESOL -> CHAMBRE FROIDE STOCKAGE	Faux plafonds	Panneaux	/	/
47	ENTRESOL -> CIRCULATION CUISINE	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/
45	ENTRESOL -> CIRCULATION CUISINE	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	/	/
43	ENTRESOL -> REFECTOIRE S04	Radiateurs électriques	Isolants thermiques cartonnés	/	/
44	ENTRESOL -> REFECTOIRE S04	Radiateurs électriques	Isolants thermiques cartonnés	/	/
47	ENTRESOL -> SALLE DE PAUSE	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/

2.2. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : AGRIP RESTAURANT INTER-ADMINISTRATIF
5 PLACE DE LA REPUBLIQUE
67000 STRASBOURG

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
AGRIP RESTAURANT INTER-ADMINISTRATIF	Administrations, bureaux	ERP 1ère et 2ème catégorie	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non communiqué

3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
ADRIEN DEBEAUMONT	Donneur d'ordre	/	5 PLACE DE LA REPUBLIQUE 67000 STRASBOURG	+33638121544

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Du 27/02/2024 au 28/02/2024

5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation...)

5.3. Conditions spécifiques

- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
Programme de travaux / Programme de travaux sur plan	/	27/02/2024		/
Plans / PLANS	/	27/02/2024		/
Repérage amiante avant travaux / Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	APAVE	22/10/2020	2080782	Présence d'amiante
Repérage amiante avant travaux / REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT DEMOLITION PARTIELLE D'UN IMMEUBLE BATI	APAVE	17/01/2012	1212010_PREFECTURE	Présence d'amiante
Repérage amiante avant travaux / Synthèse Des Diagnostics Réalisés	ALEA CONTROLES	31/12/2021	DIA-RJS00-2112-013	Absence d'amiante
Repérage amiante avant travaux / Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux	ALEA CONTROLES	30/07/2019	0	Absence d'amiante

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
 Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
 Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
 xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
 Sxx = Sondage n°xx
 xx* = élément témoin de la ZPSO
 Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :
 AN = Analyse
 DC = Document consulté
 MA = Marquage
 PN = Ne contient pas d'amiante par nature

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R-1 -> VESTIAIRE FEMME	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Gris	2	/	S3	AN		Non
R-1 -> VESTIAIRE FEMME	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	1	/	S2	AN		Non
R-1 -> VESTIAIRE FEMME	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment	Gris	3	/	S5	AN		Non
R-1 -> VESTIAIRE FEMME	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	5	/	S7	AN		Non
R-1 -> VESTIAIRE HOMME	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Blanc	40	/	S76	PN	Fenêtre PVC	Non
R-1 -> VESTIAIRE HOMME	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	1	/	S1	AN		Non
R-1 -> VESTIAIRE HOMME	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment	Gris	3	/	S4	AN		Non
R-1 -> VESTIAIRE HOMME	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	5	/	S6	AN		Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R-1 -> VESTIAIRE HOMME	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Gris	2	P4* N	/	AN		Non
R-1 -> DGT	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment	Gris	3	P6* N	/	AN		Non
R-1 -> DGT	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	5	P9* N	/	AN		Non
R-1 -> DGT	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	5	P10 N	/	AN		Non
R-1 -> DGT	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	1	P1* N	/	AN		Non
R-1 -> DGT	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	1	P2 N	/	AN		Non
R-1 -> DGT	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Gris	2	P3 N	/	AN		Non
R-1 -> DGT	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment	Gris	4	P7* N	/	AN		Non
R-1 -> RANGEMENT VESTIAIRES	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment	Gris	3	P5 N	/	AN		Non
R-1 -> RANGEMENT VESTIAIRES	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment	Gris	4	P8 N	/	AN		Non
R-1 -> RANGEMENT VESTIAIRES	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	42	/	S75	PN	Sol béton brut	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
ENTRESOL -> CHAMBRE FROIDE STOCKAGE	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment	Gris	7	/	S9	AN		Non
ENTRESOL -> CHAMBRE FROIDE STOCKAGE	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	47	/	S81	DC	Enduit plâtre + enduit mortier ciment sur murs Repérage amiante avant travaux - REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT DEMOLITION PARTIELLE D'UN IMMEUBLE BATI - 17/01/2012	Oui
ENTRESOL -> CHAMBRE FROIDE STOCKAGE	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	Jaune	18	/	S16	AN		Non
ENTRESOL -> CHAMBRE FROIDE STOCKAGE	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	/	/	46	/	S80	DC	Repérage amiante avant travaux - REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT DEMOLITION PARTIELLE D'UN IMMEUBLE BATI - 17/01/2012	Oui
ENTRESOL -> CHAMBRE FROIDE STOCKAGE	Revêtements de sol	Dalles de sol	/	/	48	/	S84	DC	Chape ciment + ragréage + colle sous revêtements de sol en dalle vinyles + revêtements de sol en dalle vinyles Repérage amiante avant travaux - REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT DEMOLITION PARTIELLE D'UN IMMEUBLE BATI - 17/01/2012	Oui

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
ENTRESOL -> CHAMBRE FROIDE STOCKAGE	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	/	48	/	S84	DC	Chape ciment + ragréage + colle sous revêtements de sol en dalle vinyles + revêtements de sol en dalle vinyles Repérage amiante avant travaux - REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT DEMOLITION PARTIELLE D'UN IMMEUBLE BATI - 17/01/2012	Oui
ENTRESOL -> CHAMBRE FROIDE STOCKAGE	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	48	/	S84	DC	Chape ciment + ragréage + colle sous revêtements de sol en dalle vinyles + revêtements de sol en dalle vinyles Repérage amiante avant travaux - REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT DEMOLITION PARTIELLE D'UN IMMEUBLE BATI - 17/01/2012	Oui
ENTRESOL -> CHAMBRE FROIDE STOCKAGE	Revêtements de sol	Dalles de sol	/	/	48	/	S85	DC	Chape ciment + ragréage + colle sous revêtements de sol en dalle vinyles + revêtements de sol en dalle vinyles Repérage amiante avant travaux - REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT DEMOLITION PARTIELLE D'UN IMMEUBLE BATI - 17/01/2012	Oui

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
ENTRESOL -> CHAMBRE FROIDE STOCKAGE	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	/	48	/	S85	DC	Chape ciment + ragréage + colle sous revêtements de sol en dalle vinyles + revêtements de sol en dalle vinyles Repérage amiante avant travaux - REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT DEMOLITION PARTIELLE D'UN IMMEUBLE BATI - 17/01/2012	Oui
ENTRESOL -> CHAMBRE FROIDE STOCKAGE	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	48	/	S85	DC	Chape ciment + ragréage + colle sous revêtements de sol en dalle vinyles + revêtements de sol en dalle vinyles Repérage amiante avant travaux - REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT DEMOLITION PARTIELLE D'UN IMMEUBLE BATI - 17/01/2012	Oui
ENTRESOL -> CHAMBRE FROIDE STOCKAGE	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment	Gris	6	/	S8	AN		Non
ENTRESOL -> CHAMBRE FROIDE STOCKAGE	Faux plafonds	Panneaux	/	/	49	/	S86	DC	Repérage amiante avant travaux - REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT DEMOLITION PARTIELLE D'UN IMMEUBLE BATI - 17/01/2012	Oui
ENTRESOL -> CHAMBRE FROIDE STOCKAGE	Faux plafonds	Panneaux	/	/	49	/	S87	DC	Repérage amiante avant travaux - REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT DEMOLITION PARTIELLE D'UN IMMEUBLE BATI - 17/01/2012	Oui
ENTRESOL -> CHAMBRE FROIDE STOCKAGE	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	14	P27* N	/	AN		Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
ENTRESOL -> CHAMBRE FROIDE STOCKAGE	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	14	P28 N	/	AN		Non
ENTRESOL -> CHAMBRE FROIDE STOCKAGE	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	13	P25* N	/	AN		Non
ENTRESOL -> CHAMBRE FROIDE STOCKAGE	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	13	P26 N	/	AN		Non
ENTRESOL -> SANITAIRES	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	Jaune	18	/	S17	AN		Non
ENTRESOL -> SANITAIRES	Faux plafonds	Panneaux	Métallique	Gris	26	/	S49	PN	Lambris métallique	Non
ENTRESOL -> SANITAIRES	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	32	P59* N	/	AN		Non
ENTRESOL -> SANITAIRES	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	32	P60 N	/	AN		Non
ENTRESOL -> SANITAIRES	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Gris	30	P55* N	/	AN		Non
ENTRESOL -> SANITAIRES	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Gris	30	P56 N	/	AN		Non
ENTRESOL -> SANITAIRES	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Gris	31	P57* N	/	AN		Non
ENTRESOL -> SANITAIRES	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Gris	31	P58 N	/	AN		Non
ENTRESOL -> CIRCULATION CUISINE	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment	Gris	7	/	S58	AN		Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
ENTRESOL -> CIRCULATION CUISINE	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	8	/	S60	AN		Non
ENTRESOL -> CIRCULATION CUISINE	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	47	/	S83	DC	Enduit plâtre + enduit mortier ciment sur murs Repérage amiante avant travaux - REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT DEMOLITION PARTIELLE D'UN IMMEUBLE BATI - 17/01/2012	Oui
ENTRESOL -> CIRCULATION CUISINE	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	/	/	45	/	S79	DC	Repérage amiante avant travaux - REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT DEMOLITION PARTIELLE D'UN IMMEUBLE BATI - 17/01/2012	Oui
ENTRESOL -> CIRCULATION CUISINE	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	11	/	S61	AN		Non
ENTRESOL -> CIRCULATION CUISINE	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment	Gris	6	/	S55	AN		Non
ENTRESOL -> CIRCULATION CUISINE	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Fibreux	Blanc	38	P71* N	/	AN		Non
ENTRESOL -> CIRCULATION CUISINE	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Fibreux	Blanc	38	P72 N	/	AN		Non
ENTRESOL -> STOCKAGE CUISINE S01	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment	Gris	7	/	S57	AN		Non
ENTRESOL -> STOCKAGE CUISINE S01	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	8	/	S59	AN		Non
ENTRESOL -> STOCKAGE CUISINE S01	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Blanc	40	/	S69	PN	Fenêtre PVC	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
ENTRESOL -> STOCKAGE CUISINE S01	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	11	/	S62	AN		Non
ENTRESOL -> STOCKAGE CUISINE S01	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment	Gris	6	/	S56	AN		Non
ENTRESOL -> STOCKAGE CUISINE S01	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Gris	39	P73* N	/	AN		Non
ENTRESOL -> STOCKAGE CUISINE S01	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Gris	39	P74 N	/	AN		Non
ENTRESOL -> STOCKAGE CUISINE S02	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment	Gris	7	/	S53	AN		Non
ENTRESOL -> STOCKAGE CUISINE S02	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Blanc	40	/	S70	PN	Fenêtre PVC	Non
ENTRESOL -> STOCKAGE CUISINE S02	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment	Gris	6	/	S52	AN		Non
ENTRESOL -> STOCKAGE CUISINE S02	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	36	P67* N	/	AN		Non
ENTRESOL -> STOCKAGE CUISINE S02	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	36	P68 N	/	AN		Non
ENTRESOL -> STOCKAGE CUISINE S02	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	35	P65* N	/	AN		Non
ENTRESOL -> STOCKAGE CUISINE S02	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	35	P66 N	/	AN		Non
ENTRESOL -> CIRCULATION CANTINE	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	Jaune	18	/	S22	AN		Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
ENTRESOL -> CIRCULATION CANTINE	Faux plafonds	Panneaux	Plaque de plâtre	Blanc	20	/	S24	AN		Non
ENTRESOL -> CIRCULATION CANTINE	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Blanc	19	/	S29	AN		Non
ENTRESOL -> CIRCULATION CANTINE	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	24	P45* N	/	AN		Non
ENTRESOL -> CIRCULATION CANTINE	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	24	P46 N	/	AN		Non
ENTRESOL -> CIRCULATION CANTINE	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Blanc	21	P39* N	/	AN		Non
ENTRESOL -> CIRCULATION CANTINE	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	23	P43* N	/	AN		Non
ENTRESOL -> CIRCULATION CANTINE	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	23	P44 N	/	AN		Non
ENTRESOL -> CIRCULATION CANTINE	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Joints d'assemblage	Ciment	Gris	25	P47* N	/	AN		Non
ENTRESOL -> CIRCULATION CANTINE	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Joints d'assemblage	Ciment	Gris	25	P48 N	/	AN		Non
ENTRESOL -> CUISINE S01	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment	Gris	7	/	S54	AN		Non
ENTRESOL -> CUISINE S01	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	35	/	S63	AN		Non
ENTRESOL -> CUISINE S01	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Gris	37	/	S67	AN		Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
ENTRESOL -> CUISINE S01	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Blanc	40	/	S71	PN	Fenêtre PVC	Non
ENTRESOL -> CUISINE S01	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	36	/	S65	AN		Non
ENTRESOL -> CUISINE S01	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment	Gris	6	/	S51	AN		Non
ENTRESOL -> HALL CANTINE	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Noir	41	/	S72	PN	Porte PVC	Non
ENTRESOL -> HALL CANTINE	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Noir	41	/	S73	PN	Porte PVC	Non
ENTRESOL -> HALL CANTINE	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Blanc	19	/	S48	AN		Non
ENTRESOL -> HALL CANTINE	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	29	P53* N	/	AN		Non
ENTRESOL -> HALL CANTINE	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	29	P54 N	/	AN		Non
ENTRESOL -> HALL CANTINE	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	Dur	Blanc	27	P49* N	/	AN		Non
ENTRESOL -> HALL CANTINE	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	Dur	Blanc	27	P50 N	/	AN		Non
ENTRESOL -> HALL CANTINE	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Gris	28	P51* N	/	AN		Non
ENTRESOL -> HALL CANTINE	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Gris	28	P52 N	/	AN		Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
ENTRESOL -> LOCAL PLONGE	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	35	/	S64	AN		Non
ENTRESOL -> LOCAL PLONGE	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Fibreux	Blanc	38	/	S68	AN		Non
ENTRESOL -> LOCAL PLONGE	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	36	/	S66	AN		Non
ENTRESOL -> LOCAL PLONGE	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Blanc	19	/	S50	AN		Non
ENTRESOL -> LOCAL PLONGE	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Gris	37	P69* N	/	AN		Non
ENTRESOL -> LOCAL PLONGE	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Gris	37	P70 N	/	AN		Non
ENTRESOL -> LOCAL BROYEUR	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Blanc	21	/	S46	AN		Non
ENTRESOL -> LOCAL BROYEUR	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Blanc	19	/	S47	AN		Non
ENTRESOL -> LOCAL BROYEUR	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	34	P63* N	/	AN		Non
ENTRESOL -> LOCAL BROYEUR	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	34	P64 N	/	AN		Non
ENTRESOL -> LOCAL BROYEUR	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Dur	Blanc	33	P61* N	/	AN		Non
ENTRESOL -> LOCAL BROYEUR	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Dur	Blanc	33	P62 N	/	AN		Non
ENTRESOL -> REFECTOIRE S01	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Blanc	21	/	S37	AN		Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
ENTRESOL -> REFECTOIRE S01	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	Jaune	18	/	S18	AN		Non
ENTRESOL -> REFECTOIRE S01	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Noir	22	/	S41	AN		Non
ENTRESOL -> REFECTOIRE S01	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	22	/	S41	AN		Non
ENTRESOL -> REFECTOIRE S01	Faux plafonds	Panneaux	Plaque de plâtre	Blanc	20	/	S28	AN		Non
ENTRESOL -> REFECTOIRE S01	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Blanc	19	/	S33	AN		Non
ENTRESOL -> REFECTOIRE S02	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Blanc	21	/	S36	AN		Non
ENTRESOL -> REFECTOIRE S02	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	Jaune	18	/	S19	AN		Non
ENTRESOL -> REFECTOIRE S02	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Noir	22	/	S40	AN		Non
ENTRESOL -> REFECTOIRE S02	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	22	/	S40	AN		Non
ENTRESOL -> REFECTOIRE S02	Faux plafonds	Panneaux	Plaque de plâtre	Blanc	20	/	S27	AN		Non
ENTRESOL -> REFECTOIRE S02	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Blanc	19	/	S32	AN		Non
ENTRESOL -> REFECTOIRE S03	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Blanc	21	/	S35	AN		Non
ENTRESOL -> REFECTOIRE S03	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	Jaune	18	/	S20	AN		Non
ENTRESOL -> REFECTOIRE S03	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Noir	22	/	S39	AN		Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
ENTRESOL -> REFECTOIRE S03	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	22	/	S39	AN		Non
ENTRESOL -> REFECTOIRE S03	Faux plafonds	Panneaux	Plaque de plâtre	Blanc	20	/	S26	AN		Non
ENTRESOL -> REFECTOIRE S03	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Blanc	19	/	S31	AN		Non
ENTRESOL -> REFECTOIRE S04	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Blanc	21	/	S34	AN		Non
ENTRESOL -> REFECTOIRE S04	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	Jaune	18	/	S21	AN		Non
ENTRESOL -> REFECTOIRE S04	Radiateurs électriques	Isolants thermiques cartonnés	/	/	43	/	S77	DC	Radiateur N°1 Repérage amiante avant travaux - Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 22/10/2020	Oui
ENTRESOL -> REFECTOIRE S04	Radiateurs électriques	Isolants thermiques cartonnés	/	/	44	/	S78	DC	Radiateur n°2 Repérage amiante avant travaux - Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti - 22/10/2020	Oui
ENTRESOL -> REFECTOIRE S04	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Noir	22	/	S38	AN		Non
ENTRESOL -> REFECTOIRE S04	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	22	/	S38	AN		Non
ENTRESOL -> REFECTOIRE S04	Faux plafonds	Panneaux	Plaque de plâtre	Blanc	20	/	S25	AN		Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
ENTRESOL -> REFECTOIRE S04	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Blanc	19	/	S30	AN		Non
ENTRESOL -> REFECTOIRE S05	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Blanc	19	P36* N	/	AN		Non
ENTRESOL -> REFECTOIRE S05	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Blanc	19	P37 N	/	AN		Non
ENTRESOL -> REFECTOIRE S05	Faux plafonds	Panneaux	Plaque de plâtre	Blanc	20	P38* N	/	AN		Non
ENTRESOL -> REFECTOIRE S05	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Noir	22	P41* N	/	AN		Non
ENTRESOL -> REFECTOIRE S05	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	22	P41* N	/	AN		Non
ENTRESOL -> REFECTOIRE S05	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Noir	22	P42 N	/	AN		Non
ENTRESOL -> REFECTOIRE S05	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	22	P42 N	/	AN		Non
ENTRESOL -> REFECTOIRE S05	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Blanc	21	P40 N	/	AN		Non
ENTRESOL -> REFECTOIRE S05	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	Jaune	18	/	S23	AN		Non
ENTRESOL -> REFECTOIRE S05	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Noir	41	/	S74	PN	Porte PVC	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
ENTRESOL -> SALLE DE PAUSE	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment	Gris	7	/	S13	AN		Non
ENTRESOL -> SALLE DE PAUSE	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	47	/	S82	DC	Enduit plâtre + enduit mortier ciment sur murs Repérage amiante avant travaux - REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT DEMOLITION PARTIELLE D'UN IMMEUBLE BATI - 17/01/2012	Oui
ENTRESOL -> SALLE DE PAUSE	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment	Gris	6	/	S10	AN		Non
ENTRESOL -> SALLE DE PAUSE	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Noir	17	P32* N	/	AN		Non
ENTRESOL -> SALLE DE PAUSE	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	17	P32* N	/	AN		Non
ENTRESOL -> SALLE DE PAUSE	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Noir	17	P33 N	/	AN		Non
ENTRESOL -> SALLE DE PAUSE	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	17	P33 N	/	AN		Non
ENTRESOL -> SALLE DE PAUSE	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	Jaune	18	P34* N	/	AN		Non
ENTRESOL -> SALLE DE PAUSE	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	Jaune	18	P35 N	/	AN		Non
ENTRESOL -> ESCALIER	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	10	/	S43	AN		Non
ENTRESOL -> ESCALIER	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Blanc	21	/	S45	AN		Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
ENTRESOL -> ESCALIER	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	12	/	S42	AN		Non
ENTRESOL -> ESCALIER	Faux plafonds	Panneaux	Métallique	Gris	26	/	S44	PN	Lambris métallique	Non
ENTRESOL -> ESCALIER CIRCULATION CUISINE MENANT AU R-1	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment	Gris	6	P11* N	/	AN		Non
ENTRESOL -> ESCALIER CIRCULATION CUISINE MENANT AU R-1	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment	Gris	6	P12 N	/	AN		Non
ENTRESOL -> ESCALIER CIRCULATION CUISINE MENANT AU R-1	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	11	P21* N	/	AN		Non
ENTRESOL -> ESCALIER CIRCULATION CUISINE MENANT AU R-1	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	11	P22 N	/	AN		Non
ENTRESOL -> ESCALIER CIRCULATION CUISINE MENANT AU R-1	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	12	P23* N	/	AN		Non
ENTRESOL -> ESCALIER CIRCULATION CUISINE MENANT AU R-1	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	12	P24 N	/	AN		Non
ENTRESOL -> ESCALIER CIRCULATION CUISINE MENANT AU R-1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment	Gris	7	P13* N	/	AN		Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
ENTRESOL -> ESCALIER CIRCULATION CUISINE MENANT AU R-1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment	Gris	7	P14 N	/	AN		Non
ENTRESOL -> ESCALIER CIRCULATION CUISINE MENANT AU R-1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	8	P15* N	/	AN		Non
ENTRESOL -> ESCALIER CIRCULATION CUISINE MENANT AU R-1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	8	P16 N	/	AN		Non
ENTRESOL -> ESCALIER CIRCULATION CUISINE MENANT AU R-1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	Gris	9	P17* N	/	AN		Non
ENTRESOL -> ESCALIER CIRCULATION CUISINE MENANT AU R-1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	Gris	9	P18 N	/	AN		Non
ENTRESOL -> ESCALIER CIRCULATION CUISINE MENANT AU R-1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	10	P19* N	/	AN		Non
ENTRESOL -> ESCALIER CIRCULATION CUISINE MENANT AU R-1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	10	P20 N	/	AN		Non
ENTRESOL -> COULOIR CIRCULATION CUISINE	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment	Gris	7	/	S14	AN		Non
ENTRESOL -> COULOIR CIRCULATION CUISINE	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	8	/	S15	AN		Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
ENTRESOL -> COULOIR CIRCULATION CUISINE	Faux plafonds	Panneaux	/	/	15	/	S11	MA		Non
ENTRESOL -> COULOIR CIRCULATION CUISINE	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment	Gris	6	/	S12	AN		Non
ENTRESOL -> COULOIR CIRCULATION CUISINE	Revêtements de sol	Peintures de sol	Décoratif	Violet	16	P30* N	/	AN		Non
ENTRESOL -> COULOIR CIRCULATION CUISINE	Revêtements de sol	Peintures de sol	Décoratif	Violet	16	P31 N	/	AN		Non

6.2. Tableau estimatif des quantités d'amiante

N°ZPSO	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Estimation quantitative
49	Faux plafonds	Panneaux	35 m ²
47	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	74 m ²
43	Radiateurs électriques	Isolants thermiques cartonnés	4 ml
44	Radiateurs électriques	Isolants thermiques cartonnés	3 ml
45	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	3 ml
46	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	3 ml
48	Revêtements de sol	Dalles de sol	35 m ²
48	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	35 m ²
48	Revêtements de sol		35 m ²

7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
R-1	/
R-1 -> VESTIAIRE FEMME	/
R-1 -> VESTIAIRE HOMME	/
R-1 -> DGT	/
R-1 -> RANGEMENT VESTIAIRES	/
ENTRESOL	/
ENTRESOL -> CHAMBRE FROIDE STOCKAGE	/
ENTRESOL -> SANITAIRES	/
ENTRESOL -> CIRCULATION CUISINE	/
ENTRESOL -> STOCKAGE CUISINE S01	/
ENTRESOL -> STOCKAGE CUISINE S02	/
ENTRESOL -> CIRCULATION CANTINE	/
ENTRESOL -> CUISINE S01	/
ENTRESOL -> HALL CANTINE	/
ENTRESOL -> LOCAL PLONGE	/
ENTRESOL -> LOCAL BROYEUR	/
ENTRESOL -> REFECTOIRE S01	/
ENTRESOL -> REFECTOIRE S02	/
ENTRESOL -> REFECTOIRE S03	/
ENTRESOL -> REFECTOIRE S04	/
ENTRESOL -> REFECTOIRE S05	/
ENTRESOL -> SALLE DE PAUSE	/
ENTRESOL -> ESCALIER	/
ENTRESOL -> ESCALIER CIRCULATION CUISINE MENANT AU R-1	/
ENTRESOL -> COULOIR CIRCULATION CUISINE	/

7.2. Photos prélèvements

P4	ZPSO 2
R-1 -> VESTIAIRE HOMME	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P6	ZPSO 3
R-1 -> DGT	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P9	ZPSO 5
R-1 -> DGT	
	
Plafonds -> Enduits de jointoiment des plaques de plâtre	

P10	ZPSO 5
R-1 -> DGT	
	
Plafonds -> Enduits de jointoiment des plaques de plâtre	

P1	ZPSO 1
R-1 -> DGT	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P2	ZPSO 1
R-1 -> DGT	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P3	ZPSO 2
R-1 -> DGT	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P7	ZPSO 4
R-1 -> DGT	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P5	ZPSO 3
R-1 -> RANGEMENT VESTIAIRES	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P8	ZPSO 4
R-1 -> RANGEMENT VESTIAIRES	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P27	ZPSO 14
ENTRESOL -> CHAMBRE FROIDE STOCKAGE	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P28	ZPSO 14
ENTRESOL -> CHAMBRE FROIDE STOCKAGE	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P25	ZPSO 13
ENTRESOL -> CHAMBRE FROIDE STOCKAGE	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P26	ZPSO 13
ENTRESOL -> CHAMBRE FROIDE STOCKAGE	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P59	ZPSO 32
ENTRESOL -> SANITAIRES	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P60	ZPSO 32
ENTRESOL -> SANITAIRES	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P55	ZPSO 30
ENTRESOL -> SANITAIRES	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P56	ZPSO 30
ENTRESOL -> SANITAIRES	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P57	ZPSO 31
ENTRESOL -> SANITAIRES	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P58	ZPSO 31
ENTRESOL -> SANITAIRES	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P71	ZPSO 38
ENTRESOL -> CIRCULATION CUISINE	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P72	ZPSO 38
ENTRESOL -> CIRCULATION CUISINE	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P73	ZPSO 39
ENTRESOL -> STOCKAGE CUISINE S01	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	


P74	ZPSO 39
ENTRESOL -> STOCKAGE CUISINE S01	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P67	ZPSO 36
ENTRESOL -> STOCKAGE CUISINE S02	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P68	ZPSO 36
ENTRESOL -> STOCKAGE CUISINE S02	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P65	ZPSO 35
ENTRESOL -> STOCKAGE CUISINE S02	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P66	ZPSO 35
ENTRESOL -> STOCKAGE CUISINE S02	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

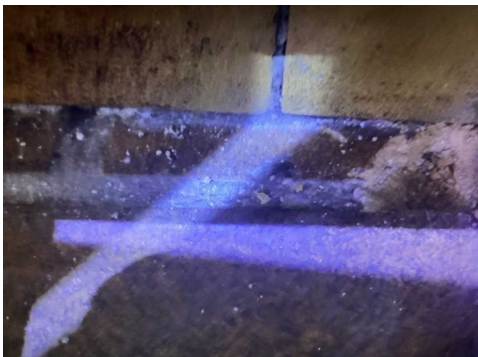P45	ZPSO 24
ENTRESOL -> CIRCULATION CANTINE	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P46	ZPSO 24
ENTRESOL -> CIRCULATION CANTINE	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	


P39	ZPSO 21
ENTRESOL -> CIRCULATION CANTINE	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P43	ZPSO 23
ENTRESOL -> CIRCULATION CANTINE	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P44	ZPSO 23
ENTRESOL -> CIRCULATION CANTINE	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P47	ZPSO 25
ENTRESOL -> CIRCULATION CANTINE	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Joints d'assemblage	

P48	ZPSO 25
ENTRESOL -> CIRCULATION CANTINE	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Joints d'assemblage	

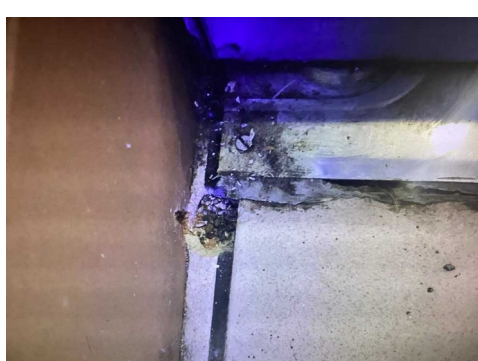P53	ZPSO 29
ENTRESOL -> HALL CANTINE	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P54	ZPSO 29
ENTRESOL -> HALL CANTINE	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P49	ZPSO 27
ENTRESOL -> HALL CANTINE	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés (Liste B)	

P50	ZPSO 27
ENTRESOL -> HALL CANTINE	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés (Liste B)	

P51	ZPSO 28
ENTRESOL -> HALL CANTINE	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P52	ZPSO 28
ENTRESOL -> HALL CANTINE	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P69	ZPSO 37
ENTRESOL -> LOCAL PLONGE	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P70	ZPSO 37
ENTRESOL -> LOCAL PLONGE	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P63	ZPSO 34
ENTRESOL -> LOCAL BROYEUR	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P64	ZPSO 34
ENTRESOL -> LOCAL BROYEUR	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P61	ZPSO 33
ENTRESOL -> LOCAL BROYEUR	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P62	ZPSO 33
ENTRESOL -> LOCAL BROYEUR	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P36	ZPSO 19
ENTRESOL -> REFECTOIRE S05	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P37	ZPSO 19
ENTRESOL -> REFECTOIRE S05	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P38	ZPSO 20
ENTRESOL -> REFECTOIRE S05	
	
Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)	

P41	ZPSO 22
ENTRESOL -> REFECTOIRE S05	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses Ragréages	

P42	ZPSO 22
ENTRESOL -> REFECTOIRE S05	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses Ragréages	


P40	ZPSO 21
ENTRESOL -> REFECTOIRE S05	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P32	ZPSO 17
ENTRESOL -> SALLE DE PAUSE	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses Ragréages	

P33	ZPSO 17
ENTRESOL -> SALLE DE PAUSE	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses Ragréages	

P34	ZPSO 18
ENTRESOL -> SALLE DE PAUSE	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P35	ZPSO 18
ENTRESOL -> SALLE DE PAUSE	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

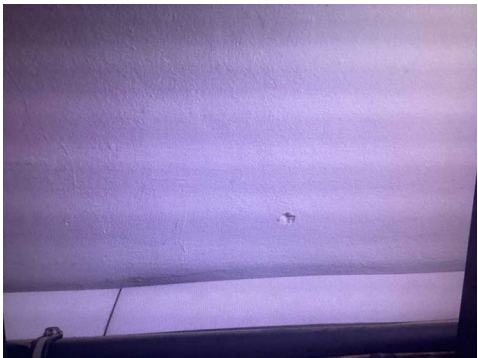P11	ZPSO 6
ENTRESOL -> ESCALIER CIRCULATION CUISINE MENANT AU R-1	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	


P12	ZPSO 6
ENTRESOL -> ESCALIER CIRCULATION CUISINE MENANT AU R-1	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P21	ZPSO 11
ENTRESOL -> ESCALIER CIRCULATION CUISINE MENANT AU R-1	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P22	ZPSO 11
ENTRESOL -> ESCALIER CIRCULATION CUISINE MENANT AU R-1	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P23	ZPSO 12
ENTRESOL -> ESCALIER CIRCULATION CUISINE MENANT AU R-1	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P24	ZPSO 12
ENTRESOL -> ESCALIER CIRCULATION CUISINE MENANT AU R-1	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

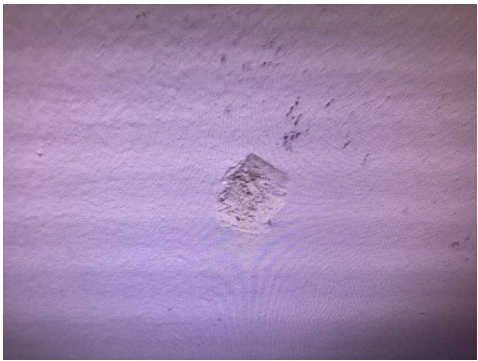P13	ZPSO 7
ENTRESOL -> ESCALIER CIRCULATION CUISINE MENANT AU R-1	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P14	ZPSO 7
ENTRESOL -> ESCALIER CIRCULATION CUISINE MENANT AU R-1	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P15	ZPSO 8
ENTRESOL -> ESCALIER CIRCULATION CUISINE MENANT AU R-1	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P16	ZPSO 8
ENTRESOL -> ESCALIER CIRCULATION CUISINE MENANT AU R-1	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P17	ZPSO 9
ENTRESOL -> ESCALIER CIRCULATION CUISINE MENANT AU R-1	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P18	ZPSO 9
ENTRESOL -> ESCALIER CIRCULATION CUISINE MENANT AU R-1	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P19	ZPSO 10
ENTRESOL -> ESCALIER CIRCULATION CUISINE MENANT AU R-1	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P20	ZPSO 10
ENTRESOL -> ESCALIER CIRCULATION CUISINE MENANT AU R-1	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

7.3. Attestation d'assurance



Europe

ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous, soussignés **MSIG Insurance Europe AG**, Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire – 75009 PARIS – certifions par la présente que la Société :

BUREAU VERITAS SERVICES France SAS
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale :

Bureau Veritas Exploitation SAS
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

un contrat d'assurance de **RESPONSABILITE CIVILE** portant le numéro F210.16.0414.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la **RESPONSABILITE CIVILE** pouvant incomber à l'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de ses activités de diagnostic immobilier et notamment :

1) Diagnostic amiante

- Repérage amiante avant travaux et démolition,
- Assistance technique pour travaux de traitement de l'amiante,
- Repérage amiante pour constitution de DAPP et de DTA,
- Réalisation ou mise à jour de DAPP,
- Repérage amiante avant/après travaux ou démolition,
- Réalisation ou mise à jour du dossier amiante,
- Examen visuel après travaux de retrait et d'encapsulation,
- Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans l'air des immeubles bâtis,
- Prélèvement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension,
- Analyse d'échantillons prélevés par l'Assuré,
- Mesures d'exposition à l'amiante des travailleurs à leurs postes de travail,
- Vérification périodique de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante dans les bâtiments,
- Repérage amiante avant-vente,
- Repérage amiante avant travaux y compris de démolition sur installations, structures ou équipement concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité.
Cette activité comprend également la reprise provisoire d'étanchéité en toiture.
- Diagnostic portant sur la gestion des Produits, Matériaux et des Déchets (PMD) issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiment (Décret n° 2021-822 du 25 juin 2021), y compris le réemploi des matériaux : concernant cette dernière mission il est précisé que les garanties s'appliquent y compris lorsque la mission porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets amiantés.

2) Autres diagnostics

- Diagnostic radon bâtiments,
- Diagnostic monoxyde de carbone,
- Diagnostic accessibilité des handicapés ERP Existants,
- Diagnostic accessibilité des handicapés des voiries,
- Diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité / de gaz,
- Diagnostic de l'état des risques naturels et technologiques (ERNT),
- Diagnostic de Performances Energétiques –DPE- :
 - Location
 - Cession immobilière

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne



- ERP
 - Neuf
 - Mise à jour du DPE,
 - Diagnostic des installations d'assainissement non collectif (ANC),
 - Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment et diagnostic méréle (DDT),
 - Etat parasitaire et diagnostic méréle (hors DDT),
 - Diagnostic Plomb avant / après travaux,
 - Constat des risques d'exposition au Plomb (CREP) :
 - En cas de location / vente
 - Dans les parties communes
 - Risque d'intoxication au plomb dans les peintures,
 - Prélèvement et analyse de poussière et de revêtement afin de rechercher la présence de plomb,
 - Etat des lieux,
 - Métrages Loi Carrez/ Loi Boutin,
 - Millièmes de copropriété,
 - Prêts conventionnés (normes d'habitabilité),
 - Sécurité piscine,
 - Diagnostic technique Loi SRU,
 - Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux d'habilitation ou recevant du public.
- 3) Analyses et/ou prélèvements d'échantillons.
- 4) Conseil en performance énergétique.
- 5) Toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil.
- 6) Toutes missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage.
- 7) Toutes missions de maîtrise d'œuvre de désamiantage.
- 8) Concernant l'utilisation des appareils à plomb contenant des sources ionisantes l'Assureur note et précise que les garanties du contrat s'entendent y compris du fait de la détention l'usage et le transport de ces matériels, pour tous dommages causés aux tiers.
- 9) Laboratoire il est en outre précisé que pour les activités de laboratoire d'analyse d'échantillons (y compris les échantillons d'amiante) et de prélèvements d'air relatifs aux activités garanties, les garanties sont acquises notamment lors :
- De missions d'analyse d'échantillons de matériaux prélevés et identifiés par le client sous la responsabilité de BV que ces matériaux soient incorporés aux équipements du bâtiment ou aux équipements et process.
 - Des missions de prélèvement sur les instructions du client et d'analyse de matériaux identiques à ceux-ci-dessus.

La présente attestation valable du 01/01/2024 à zéro heure au 31/12/2024 à minuit, est délivrée, sous réserve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie au-delà des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se réfère.

Paris, le 5 janvier 2024

MSIG Insurance Europe AG
65, rue de la Victoire - 75009 Paris
Tel : 01 40 67 42 65 - Fax : 01 40 67 12 34
RCS Paris n° 5201 - APE 6512Z

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

7.4. Certificat de compétence



Certificat de compétences Diagnosticteur Immobilier

N° CPDI 6076 Version 001

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur BOITEUX Thomas

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention Amiante Avec Mention
Date d'effet : 13/07/2021 - Date d'expiration : 12/07/2028

Amiante sans mention Amiante Sans Mention
Date d'effet : 13/07/2021 - Date d'expiration : 12/07/2028

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 30/08/2021.



Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrées après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ou Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. Ou Arrêté du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.



Certification de personnes
Diagnosticteur
Portée disponible sur www.icert.fr


Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire



CPE DI FR 11 rev17


7.5. Croquis de repérage

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	AGRIP RESTAURANT INTER-ADMINISTRATIF 5 PLACE DE LA REPUBLIQUE 67000 STRASBOURG	
Localisation R-1	Date visite	Du 27/02/2024 au 28/02/2024
	Auteur	Thomas BOITEUX
	N° dossier	21072301/S1/1
	Planche	1 / 3
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

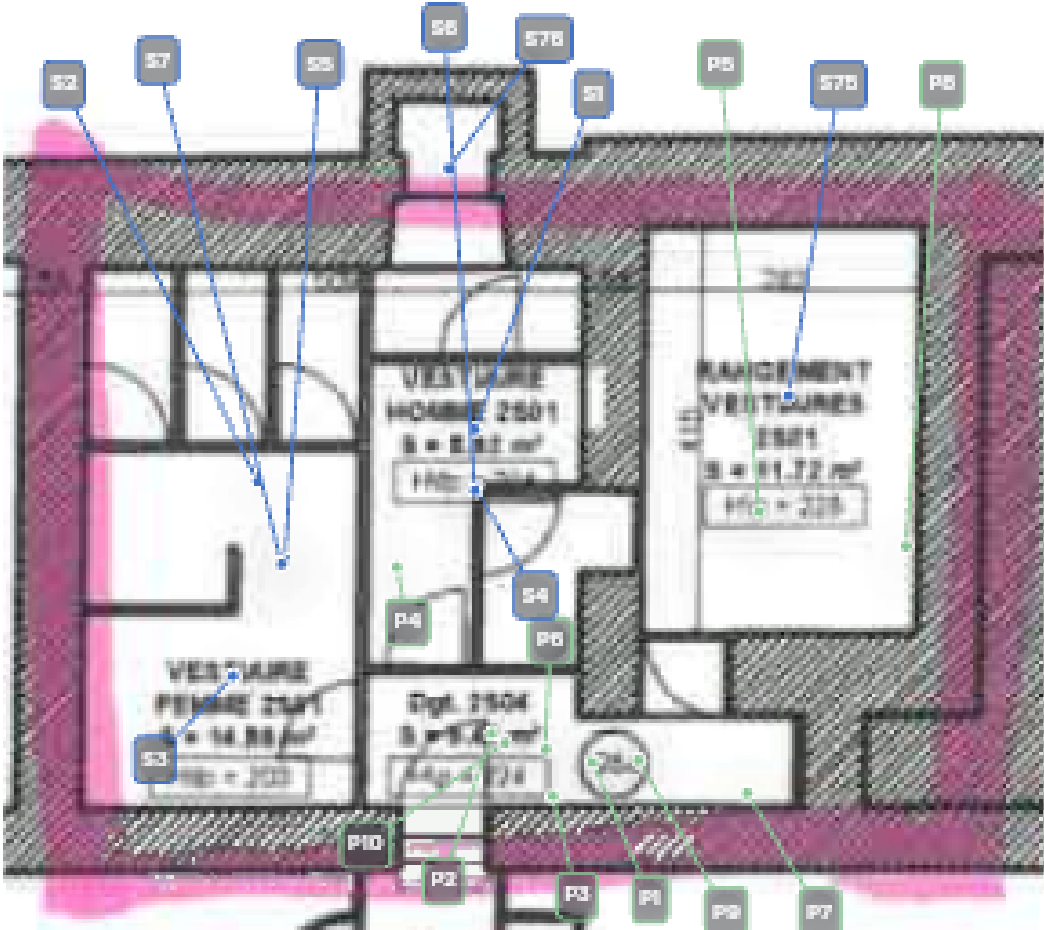


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	---

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	AGRIP RESTAURANT INTER-ADMINISTRATIF 5 PLACE DE LA REPUBLIQUE 67000 STRASBOURG	
Localisation ENTRESOL	Date visite	Du 27/02/2024 au 28/02/2024
	Auteur	Thomas BOITEUX
	N° dossier	21072301/S1/1
	Planche	2 / 3
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

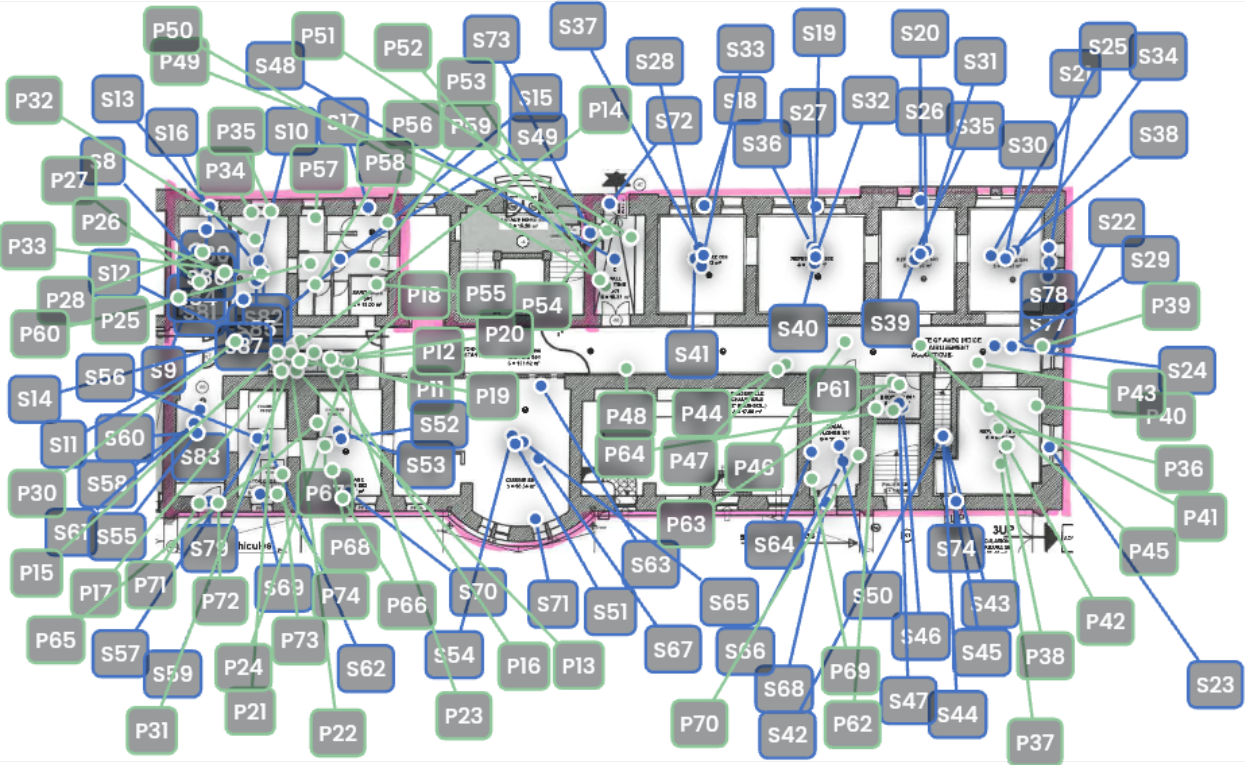

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	AGRIP RESTAURANT INTER-ADMINISTRATIF 5 PLACE DE LA REPUBLIQUE 67000 STRASBOURG	
Localisation ENTRESOL	Date visite	Du 27/02/2024 au 28/02/2024
	Auteur	Thomas BOITEUX
	N° dossier	21072301/S1/1
	Planche	3 / 3
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante : Panneaux (Liste A) Enduits de ragréage, débullage, lissage Isolants thermiques cartonnés Joints de mastic de vitrage Joints de mastic de vitrage Dalles de sol (Liste B), Colles non bitumineuses, Ragréages		

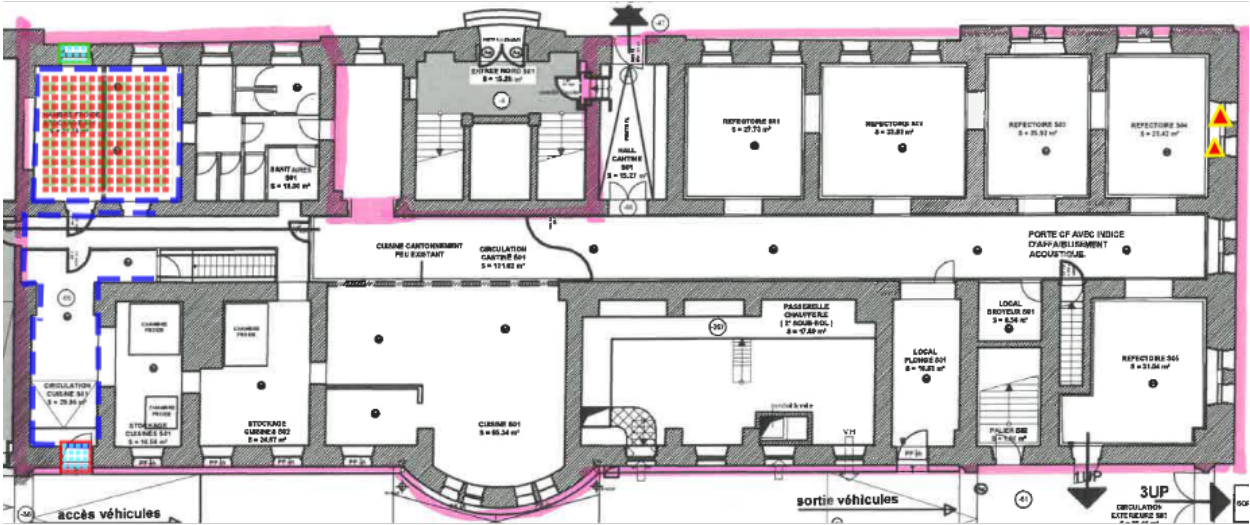


LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation
---------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------	-----------------------------	-------------------------


7.6. Rapport d'analyse du laboratoire

LEGENDE:

LEGENDE:

- ☐ LOCAUX RECEVANT DU PUBLIC
- ☐ LOCAUX A RISQUE NIVEAU 1
- ☐ LOCAUX A RISQUE NIVEAU 2
- ☒ PROBLEMES A SOLUTIONNER

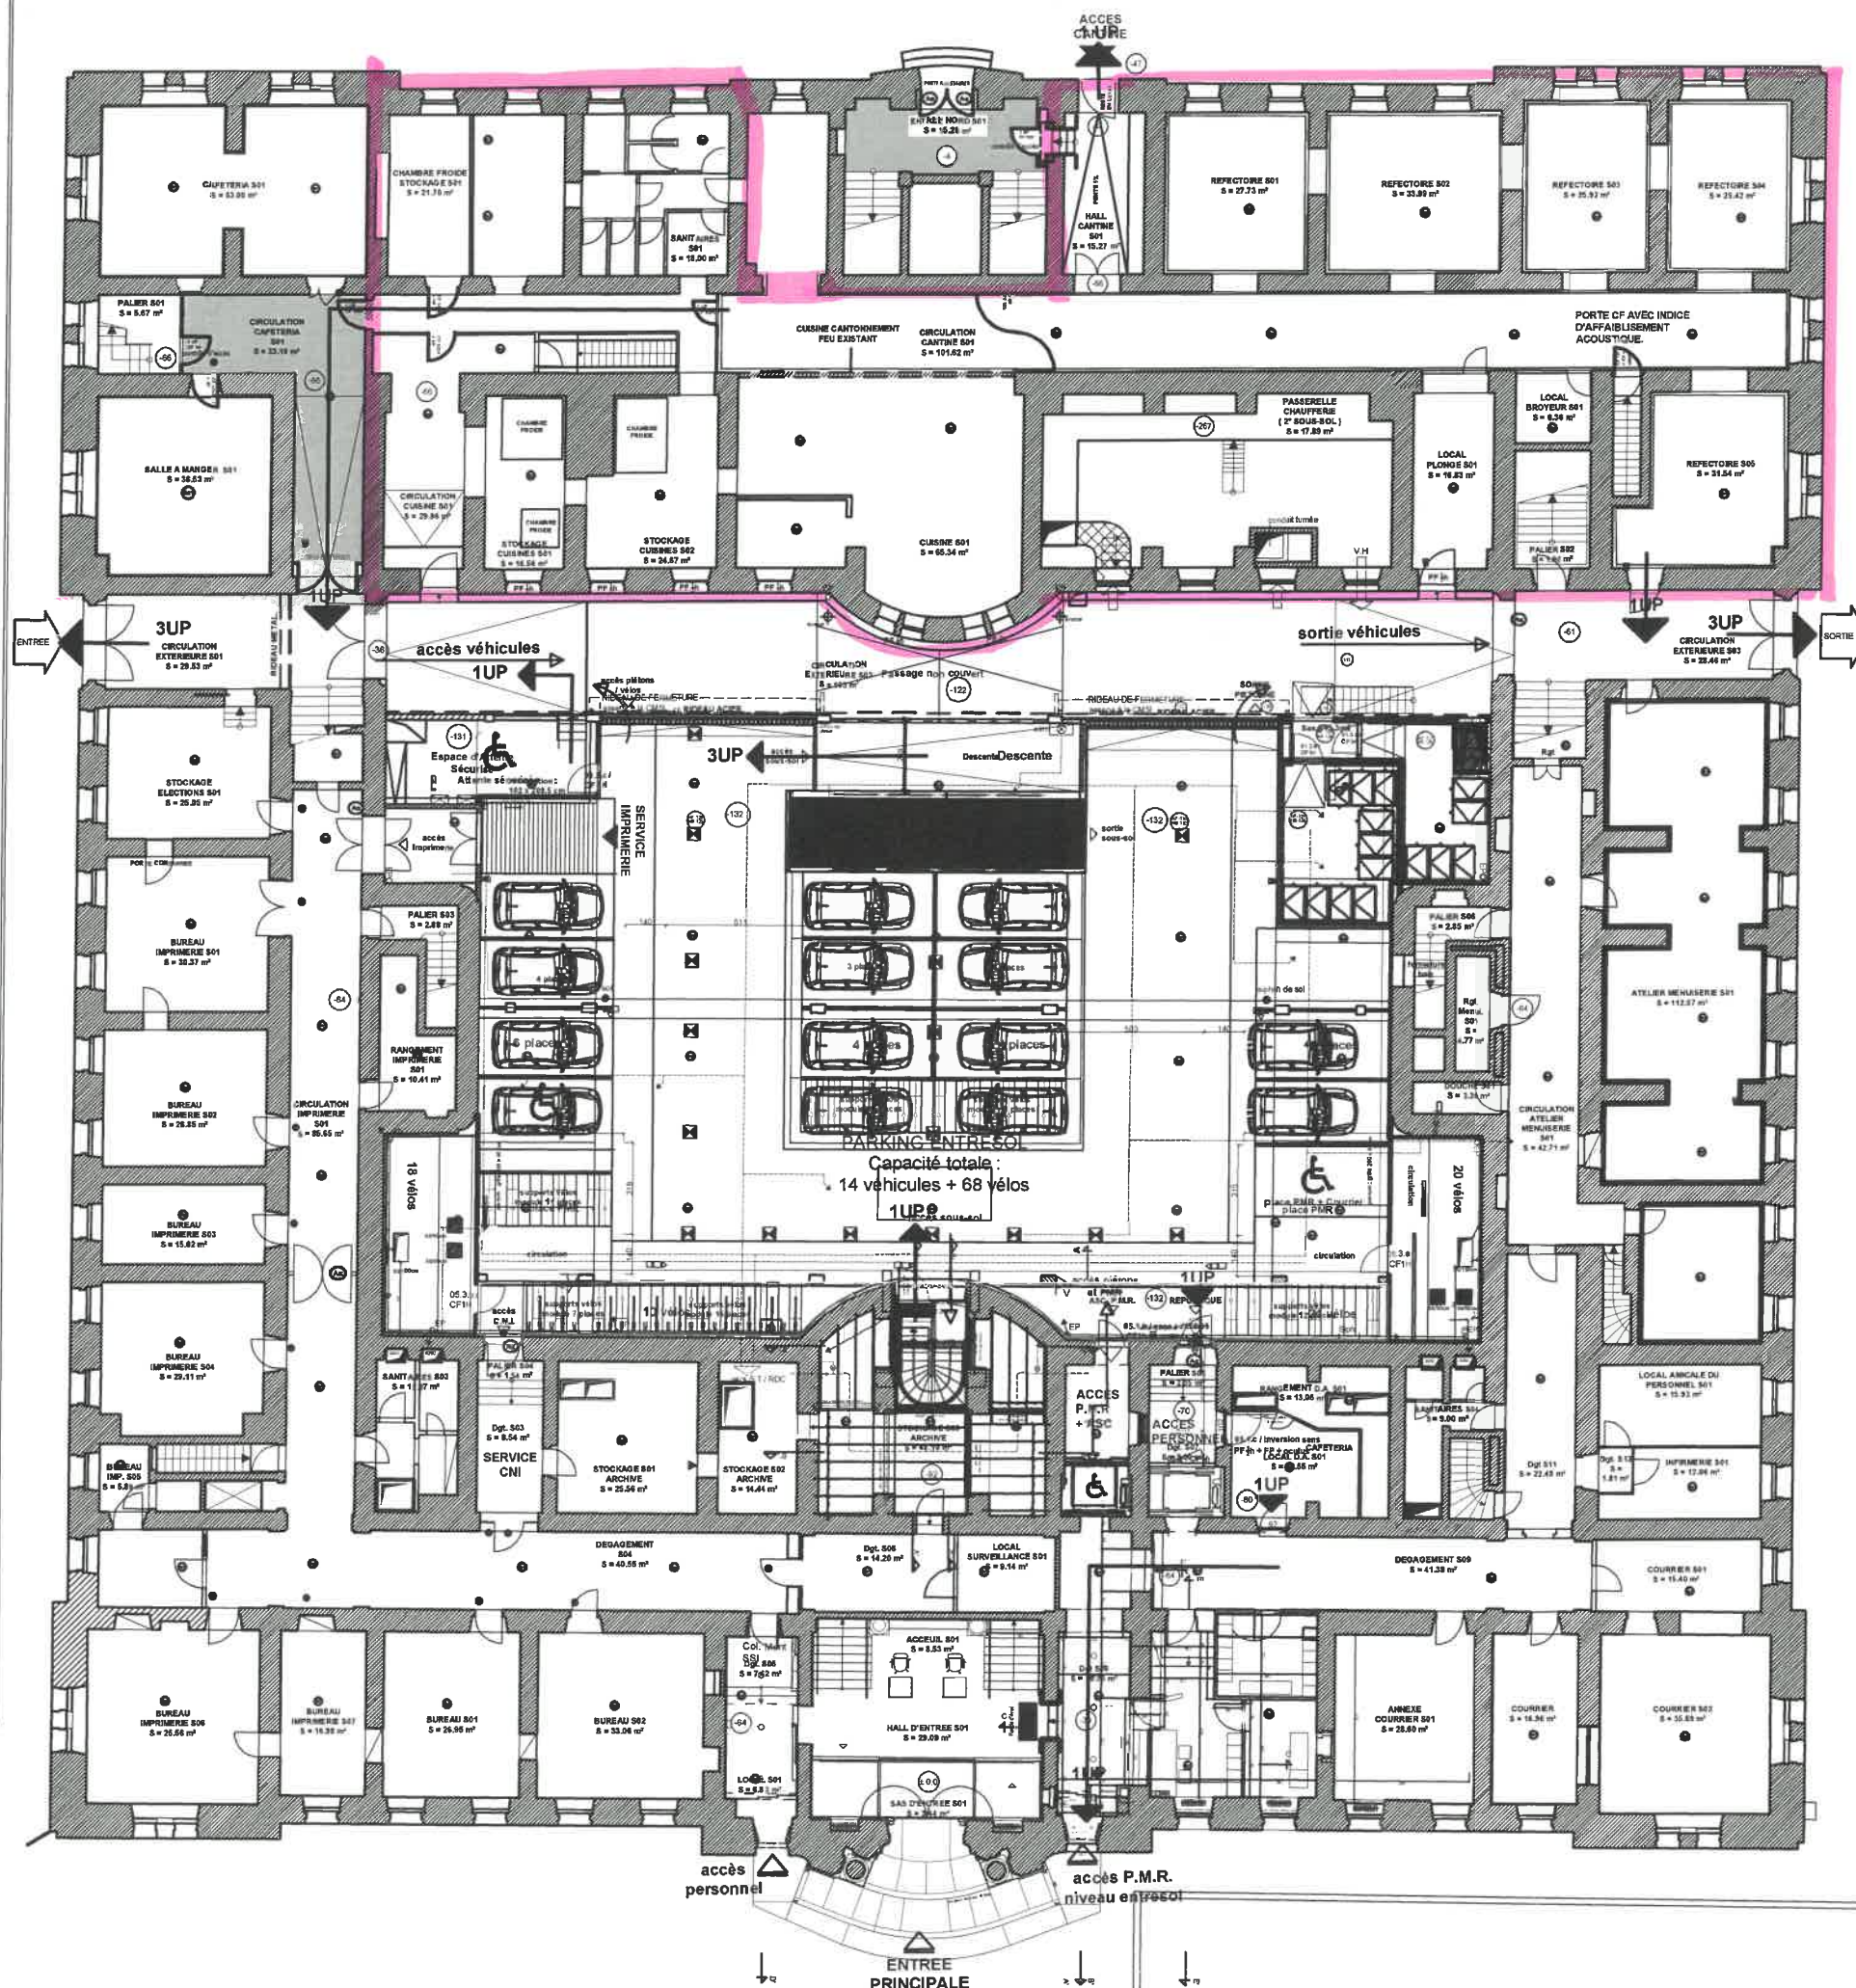

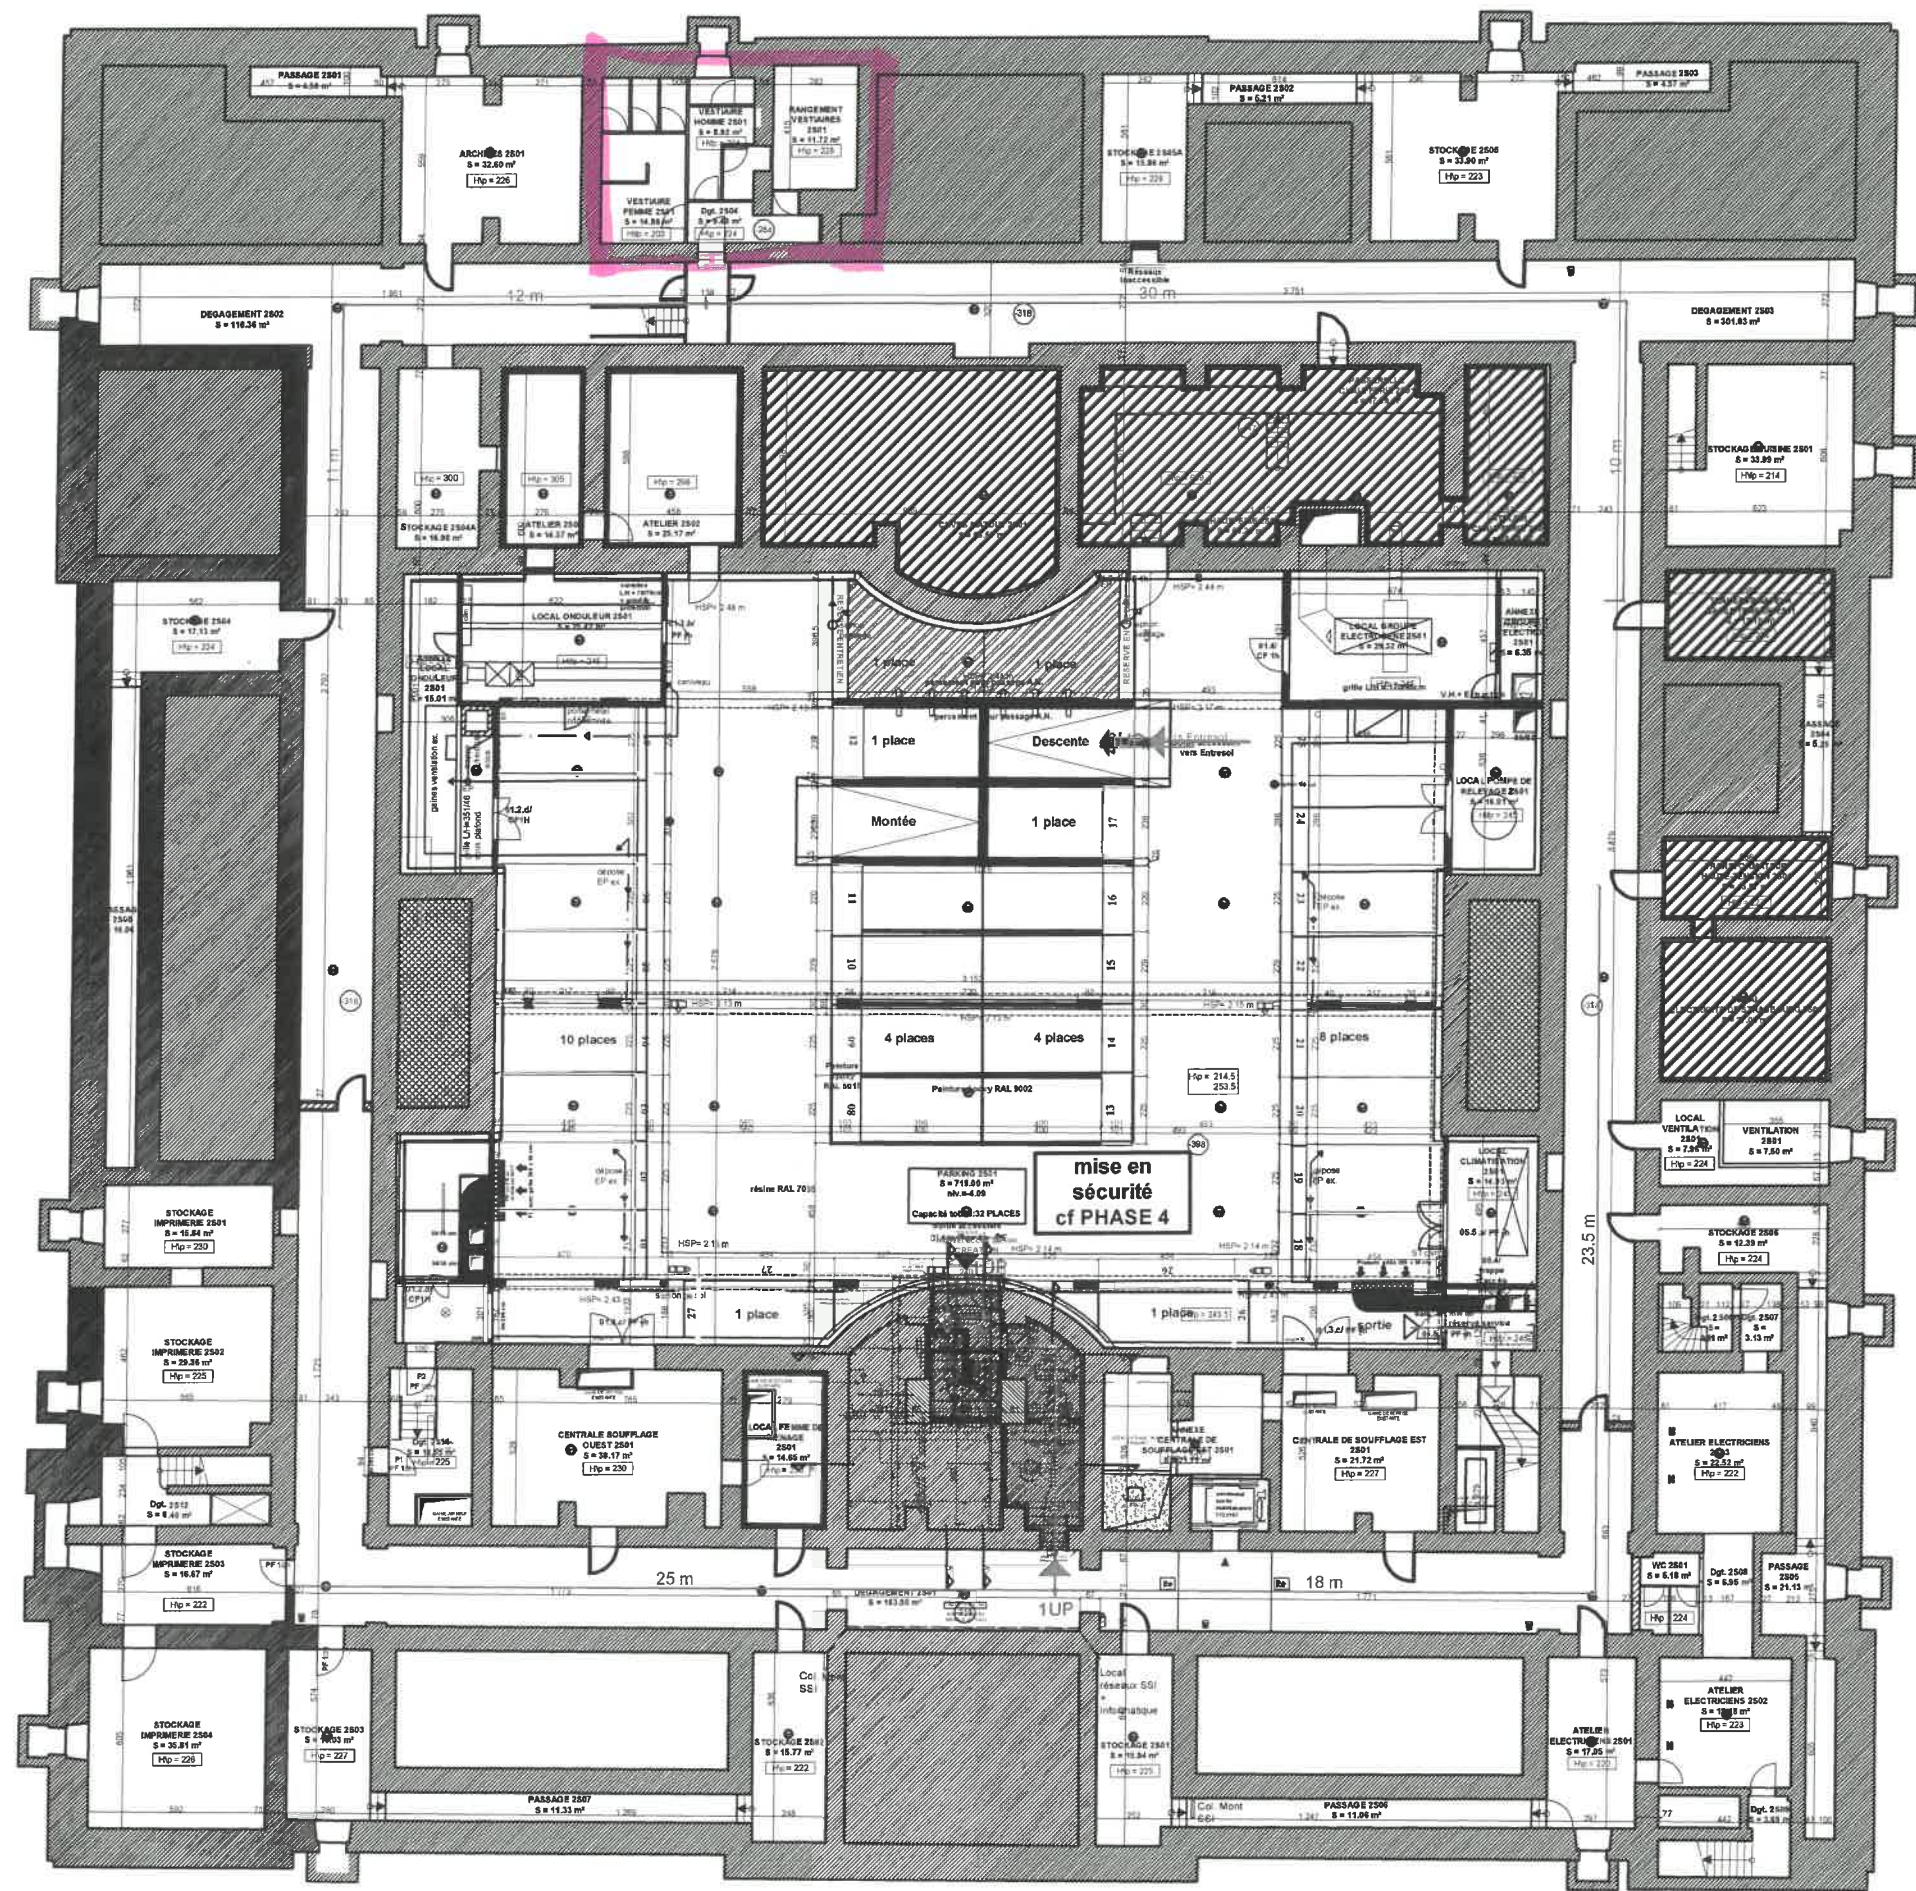

MINISTRE DE L'INTERIEUR
DIRECTION DE LA PROGRAMMATION,
DES AFFAIRES FINANCIERES ET IMMOBILIERES
SOUS DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES

PREFECTURE DE STRASBOURG
PLACE DE LA REPUBLIQUE
67000 STRASBOURG

PRO SOUS-SOL 1/250

24.10.19 MAJ 00 PRF_P-RDC R.A

MAITRISE D'OEUVRE :

ATELIER D'ARCHITECTURE RAYMOND ALZINGRE
11, PLACE DES ORPHELINS - 67000 STRASBOURG
tél : 06 84 52 43 62 e-mail : alzingre.architecte@free.fr

LEGENDE:

Niveau 0.00 : Hall d'entrée (étage R-1)

Hp : Hauteur sous plafond
Htp : Hauteur sous faux-plafond

LEGENDE:

- LOCALS RECEVANT DU PUBLIC
- LOCALS A RISQUE NIVEAU 1
- LOCALS A RISQUE NIVEAU 2

PROBLEMES A SOLUTIONNER

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Thomas BOITEUX

4 Rue du Parc
Oberhausbergen
67088 STRASBOURG CEDEX 2

Notre référence : AR-24-LE-054056-01

Numéro de dossier : 24A005841

Référence de dossier : 1510797887/21072301/S1/1/1_21072301/1/2

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 24A005841-001 - Référence *BV3KG1491 Réf. Prel : P1 R-1 - DGT/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A005841-002 - Référence *BV3KG1492 Réf. Prel : P2 R-1 - DGT/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A005841-003 - Référence *BV3KG1493 Réf. Prel : P3 R-1 - DGT/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A005841-004 - Référence *BV3KG1494 Réf. Prel : P4 R-1 - VESTIAIRE HOMME/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A005841-005 - Référence *BV3KG1495 Réf. Prel : P5 R-1 - RANGEMENT VESTIAIRES/Plafonds - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A005841-006 - Référence *BV3KG1496 Réf. Prel : P6 R-1 - DGT/Plafonds - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A005841-007 - Référence *BV3KG1497 Réf. Prel : P7 R-1 - DGT/Murs et cloisons maçonnées "en dur"* - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A005841-008 - Référence *BV3KG1498 Réf. Prel : P8 R-1 - RANGEMENT VESTIAIRES/Murs et cloisons maçonnées "en dur"* - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A005841-009 - Référence *BV3KG1500 Réf. Prel : P9 R-1 - DGT/Plafonds - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A005841-010 - Référence *BV3KG1499 Réf. Prel : P10 R-1 - DGT/Plafonds - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A005841-011 - Référence *BV3KG1501 Réf. Prel : P11 ENTRESOL - ESCALIER CIRCULATION CUISINE MENANT AU R-1/Plafonds* - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A005841-012 - Référence *BV3KG1502 Réf. Prel : P12 ENTRESOL - ESCALIER CIRCULATION CUISINE MENANT AU R-1/Plafonds* - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A005841-013 - Référence *BV3KG1503 Réf. Prel : P13 ENTRESOL - ESCALIER CIRCULATION CUISINE MENANT AU R-1/Murs et cloisons maçonnées "en dur"* - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A005841-014 - Référence *BV3KG1504 Réf. Prel : P14 ENTRESOL - ESCALIER CIRCULATION CUISINE MENANT AU R-1/Murs et cloisons maçonnées "en dur"* - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A005841-015 - Référence *BV3KG1505 Réf. Prel : P15 ENTRESOL - ESCALIER CIRCULATION CUISINE MENANT AU R-1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres* - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A005841-016 - Référence *BV3KG1506 Réf. Prel : P16 ENTRESOL - ESCALIER CIRCULATION CUISINE MENANT AU R-1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres* - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A005841-017 - Référence BV3KG1508 Réf. Prel : P17 ENTRESOL - ESCALIER CIRCULATION CUISINE MENANT AU R-1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment, Dur/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A005841-018 - Référence BV3KG1507 Réf. Prel : P18 ENTRESOL - ESCALIER CIRCULATION CUISINE MENANT AU R-1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment, Dur/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A005841-019 - Référence BV3KG1509 Réf. Prel : P19 ENTRESOL - ESCALIER CIRCULATION CUISINE MENANT AU R-1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A005841-020 - Référence BV3KG1510 Réf. Prel : P20 ENTRESOL - ESCALIER CIRCULATION CUISINE MENANT AU R-1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A005841-021 - Référence BV3KG1512 Réf. Prel : P21 ENTRESOL - ESCALIER CIRCULATION CUISINE MENANT AU R-1/Revêtements de sol - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A005841-022 - Référence BV3KG1511 Réf. Prel : P22 ENTRESOL - ESCALIER CIRCULATION CUISINE MENANT AU R-1/Revêtements de sol - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A005841-023 - Référence BV3KG1513 Réf. Prel : P23 ENTRESOL - ESCALIER CIRCULATION CUISINE MENANT AU R-1/Revêtements de sol - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A005841-024 - Référence BV3KG1514 Réf. Prel : P24 ENTRESOL - ESCALIER CIRCULATION CUISINE MENANT AU R-1/Revêtements de sol - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A005841-025 - Référence BV3KG1515 Réf. Prel : P25 ENTRESOL - CHAMBRE FROIDE STOCKAGE/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A005841-026 - Référence *BV3KG1516 Réf. Prel : P26 ENTRESOL - CHAMBRE FROIDE STOCKAGE/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A005841-027 - Référence *BV3KG1517 Réf. Prel : P27 ENTRESOL - CHAMBRE FROIDE STOCKAGE/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A005841-028 - Référence *BV3KG1518 Réf. Prel : P28 ENTRESOL - CHAMBRE FROIDE STOCKAGE/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A005841-029 - Référence *BV3KG1520 Réf. Prel : P30 ENTRESOL - COULOIR CIRCULATION CUISINE/Revêtements de sol - (Décoratif/Violet)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A005841-030 - Référence *BV3KG1519 Réf. Prel : P31 ENTRESOL - COULOIR CIRCULATION CUISINE/Revêtements de sol - (Décoratif/Violet)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A005841-031 - Référence *BV3KG1521 Réf. Prel : P32 ENTRESOL - SALLE DE PAUSE/Revêtements de sol - (Semi-dur/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A005841-032 - Référence *BV3KG1522 Réf. Prel : P33 ENTRESOL - SALLE DE PAUSE/Revêtements de sol - (Semi-dur/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A005841-033 - Référence *BV3KG1524 Réf. Prel : P34 ENTRESOL - SALLE DE PAUSE/Menuiseries extérieures - (Dur/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A005841-034 - Référence *BV3KG1523 Réf. Prel : P35 ENTRESOL - SALLE DE PAUSE/Menuiseries extérieures - (Dur/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A005841-035 - Référence *BV3KG1542 Réf. Prel : P36 ENTRESOL - REFECTOIRE S05/Plafonds - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A005841-036 - Référence BV3KG1543 Réf. Prel : P37 ENTRESOL - REFECTOIRE S05/Plafonds - (Plâtre/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A005841-037 - Référence BV3KG1544 Réf. Prel : P38 ENTRESOL - REFECTOIRE S05/Faux plafonds - (Plaque de plâtre/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A005841-038 - Référence BV3KG1545 Réf. Prel : P39 ENTRESOL - CIRCULATION CANTINE/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A005841-039 - Référence BV3KG1546 Réf. Prel : P40 ENTRESOL - REFECTOIRE S05/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A005841-040 - Référence BV3KG1547 Réf. Prel : P41 ENTRESOL - REFECTOIRE S05/Revêtements de sol - (Semi-dur/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A005841-041 - Référence BV3KG1548 Réf. Prel : P42 ENTRESOL - REFECTOIRE S05/Revêtements de sol - (Semi-dur/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A005841-042 - Référence BV3KG1549 Réf. Prel : P43 ENTRESOL - CIRCULATION CANTINE/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A005841-043 - Référence BV3KG1550 Réf. Prel : P44 ENTRESOL - CIRCULATION CANTINE/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A005841-044 - Référence BV3KG1539 Réf. Prel : P45 ENTRESOL - CIRCULATION CANTINE/Revêtements de sol - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A005841-045 - Référence BV3KG1551 Réf. Prel : P46 ENTRESOL - CIRCULATION CANTINE/Revêtements de sol - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A005841-046 - Référence BV3KG1541 Réf. Prel : P47 ENTRESOL - CIRCULATION CANTINE/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A005841-047 - Référence BV3KG1540 Réf. Prel : P48 ENTRESOL - CIRCULATION CANTINE/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A005841-048 - Référence BV3KG1525 Réf. Prel : P49 ENTRESOL - HALL CANTINE/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Dur/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A005841-049 - Référence BV3KG1526 Réf. Prel : P50 ENTRESOL - HALL CANTINE/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Dur/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A005841-050 - Référence BV3KG1527 Réf. Prel : P51 ENTRESOL - HALL CANTINE/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A005841-051 - Référence BV3KG1528 Réf. Prel : P52 ENTRESOL - HALL CANTINE/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A005841-052 - Référence BV3KG1529 Réf. Prel : P53 ENTRESOL - HALL CANTINE/Revêtements de sol - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A005841-053 - Référence BV3KG1530 Réf. Prel : P54 ENTRESOL - HALL CANTINE/Revêtements de sol - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A005841-054 - Référence BV3KG1533 Réf. Prel : P55 ENTRESOL - SANITAIRES/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A005841-055 - Référence *BV3KG1534 Réf. Prel : P56 ENTRESOL - SANITAIRES/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A005841-056 - Référence *BV3KG1532 Réf. Prel : P57 ENTRESOL - SANITAIRES/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A005841-057 - Référence *BV3KG1531 Réf. Prel : P58 ENTRESOL - SANITAIRES/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A005841-058 - Référence *BV3KG1535 Réf. Prel : P59 ENTRESOL - SANITAIRES/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A005841-059 - Référence *BV3KG1536 Réf. Prel : P60 ENTRESOL - SANITAIRES/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A005841-060 - Référence *BV3KG1472 Réf. Prel : P61 ENTRESOL - LOCAL BROYEUR/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A005841-061 - Référence *BV3KG1473 Réf. Prel : P62 ENTRESOL - LOCAL BROYEUR/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A005841-062 - Référence *BV3KG1474 Réf. Prel : P63 ENTRESOL - LOCAL BROYEUR/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A005841-063 - Référence *BV3KG1537 Réf. Prel : P64 ENTRESOL - LOCAL BROYEUR/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A005841-064 - Référence *BV3KG1452 Réf. Prel : P65 ENTRESOL - STOCKAGE CUISINE S02/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A005841-065 - Référence BV3KG1453 Réf. Prel : P66 ENTRESOL - STOCKAGE CUISINE S02/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A005841-066 - Référence BV3KG1455 Réf. Prel : P67 ENTRESOL - STOCKAGE CUISINE S02/Revêtements de sol - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A005841-067 - Référence BV3KG1454 Réf. Prel : P68 ENTRESOL - STOCKAGE CUISINE S02/Revêtements de sol - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A005841-068 - Référence BV3KG1457 Réf. Prel : P69 ENTRESOL - LOCAL PLONGE/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A005841-069 - Référence BV3KG1456 Réf. Prel : P70 ENTRESOL - LOCAL PLONGE/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A005841-070 - Référence BV3KG1458 Réf. Prel : P71 ENTRESOL - CIRCULATION CUISINE/Menuiseries extérieures - (Fibreux/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A005841-071 - Référence BV3KG1459 Réf. Prel : P72 ENTRESOL - CIRCULATION CUISINE/Menuiseries extérieures - (Fibreux/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A005841-072 - Référence BV3KG1484 Réf. Prel : P73 ENTRESOL - STOCKAGE CUISINE S01/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A005841-073 - Référence BV3KG1485 Réf. Prel : P74 ENTRESOL - STOCKAGE CUISINE S01/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT EST SAS

Laboratoire Analyses Saverne
20 rue du Kochersberg - CS 50047
67701 SAVERNE CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-007892-01 Date d'émission de rapport : 07/03/2024 10:02 Page 1/19
Référence laboratoire N° : 24RB006595 Référence de suivi du dossier N° : 24A005841
Reçu au laboratoire le : 02/03/2024 Date de réception : 29/02/2024
Date d'analyse : 06/03/2024
Référence dossier Client: 24A005841 - 1510797887/21072301/S1/1/1_21072301/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	24A005841-001 - BV3KG1491 Réf. Prel : P1 R-1 - DGT/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	MET / MWS9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	24A005841-002 - BV3KG1492 Réf. Prel : P2 R-1 - DGT/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / MWS9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	24A005841-003 - BV3KG1493 Réf. Prel : P3 R-1 - DGT/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) en traces	MET / MWS9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	24A005841-004 - BV3KG1494 Réf. Prel : P4 R-1 - VESTIAIRE HOMME/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MET / MWS9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / FN5U	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-007892-01 Date d'émission de rapport : 07/03/2024 10:02 Page2/19
Référence laboratoire N° : 24RB006595 Référence de suivi du dossier N° : 24A005841
Reçu au laboratoire le : 02/03/2024 Date de réception :29/02/2024
Date d'analyse : 06/03/2024
Référence dossier Client:24A005841 - 1510797887/21072301/S1/1/1_21072301/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	24A005841-005 - BV3KG1495 Réf. Prel : P5 R-1 - RANGEMENT VESTIAIRES/Plafonds - (Ciment/Gris)	Matériau dur (beige)	MET / MWS9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	24A005841-006 - BV3KG1496 Réf. Prel : P6 R-1 - DGT/Plafonds - (Ciment/Gris)	Matériau dur (beige)	MET / MWS9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	24A005841-007 - BV3KG1497 Réf. Prel : P7 R-1 - DGT/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur (gris)	MET / MWS9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	24A005841-008 - BV3KG1498 Réf. Prel : P8 R-1 - RANGEMENT VESTIAIRES/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur (gris)	MET / MWS9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	24A005841-009 - BV3KG1500 Réf. Prel : P9 R-1 - DGT/Plafonds - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (fibreux) (blanc)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	24A005841-010 - BV3KG1499 Réf. Prel : P10 R-1 - DGT/Plafonds - (Plâtre/Blanc)	Matériau fibreux de type papier peint (jaune) ; matériau semi-dur (fibreux) (beige)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-007892-01

Date d'émission de rapport : 07/03/2024 10:02

Page3/19

Référence laboratoire N° : 24RB006595

Référence de suivi du dossier N° : 24A005841

Reçu au laboratoire le : 02/03/2024

Date de réception :29/02/2024

Date d'analyse : 06/03/2024

Référence dossier Client:24A005841 - 1510797887/21072301/S1/1/1_21072301/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011	24A005841-011 - BV3KG1501 Réf. Prel : P11 ENTRESOL - ESCALIER CIRCULATION CUISINE MENANT AU R-1/Plafonds - (Ciment/Gris)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	24A005841-012 - BV3KG1502 Réf. Prel : P12 ENTRESOL - ESCALIER CIRCULATION CUISINE MENANT AU R-1/Plafonds - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	24A005841-013 - BV3KG1503 Réf. Prel : P13 ENTRESOL - ESCALIER CIRCULATION CUISINE MENANT AU R-1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	24A005841-014 - BV3KG1504 Réf. Prel : P14 ENTRESOL - ESCALIER CIRCULATION CUISINE MENANT AU R-1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-007892-01 Date d'émission de rapport : 07/03/2024 10:02 Page4/19
Référence laboratoire N° : 24RB006595 Référence de suivi du dossier N° : 24A005841
Reçu au laboratoire le : 02/03/2024 Date de réception :29/02/2024
Date d'analyse : 06/03/2024
Référence dossier Client:24A005841 - 1510797887/21072301/S1/1/1_21072301/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015	24A005841-015 - BV3KG1505 Réf. Prel : P15 ENTRESOL - ESCALIER CIRCULATION CUISINE MENANT AU R-1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	24A005841-016 - BV3KG1506 Réf. Prel : P16 ENTRESOL - ESCALIER CIRCULATION CUISINE MENANT AU R-1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	24A005841-017 - BV3KG1508 Réf. Prel : P17 ENTRESOL - ESCALIER CIRCULATION CUISINE MENANT AU R-1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment, Dur/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucharest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-007892-01 Date d'émission de rapport : 07/03/2024 10:02 Page5/19
Référence laboratoire N° : 24RB006595 Référence de suivi du dossier N° : 24A005841
Reçu au laboratoire le : 02/03/2024 Date de réception :29/02/2024
Date d'analyse : 06/03/2024
Référence dossier Client:24A005841 - 1510797887/21072301/S1/1/1_21072301/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
018	24A005841-018 - BV3KG1507 Réf. Prel : P18 ENTRESOL - ESCALIER CIRCULATION CUISINE MENANT AU R-1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment, Dur/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	24A005841-019 - BV3KG1509 Réf. Prel : P19 ENTRESOL - ESCALIER CIRCULATION CUISINE MENANT AU R-1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) + (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreuse) (plâtreux) (marron) en traces ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type peinture (rouge) en traces	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plaque (fibreuse) (plâtreux) (marron)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-007892-01

Date d'émission de rapport : 07/03/2024 10:02

Page6/19

Référence laboratoire N° : 24RB006595

Référence de suivi du dossier N° : 24A005841

Reçu au laboratoire le : 02/03/2024

Date de réception :29/02/2024

Date d'analyse : 06/03/2024

Référence dossier Client:24A005841 - 1510797887/21072301/S1/1/1_21072301/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020	24A005841-020 - BV3KG1510 Réf. Prel : P20 ENTRESOL - ESCALIER CIRCULATION CUISINE MENANT AU R-1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) + (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreuse) (plâtreux) (marron) en traces ; matériau dur (noir)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plaque (fibreuse) (plâtreux) (marron)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	24A005841-021 - BV3KG1512 Réf. Prel : P21 ENTRESOL - ESCALIER CIRCULATION CUISINE MENANT AU R-1/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau dur (marron) ; matériau dur (granulaire) (gris)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	24A005841-022 - BV3KG1511 Réf. Prel : P22 ENTRESOL - ESCALIER CIRCULATION CUISINE MENANT AU R-1/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau dur (marron) ; matériau dur (gris) ; matériau semi-dur (gris)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-007892-01

Date d'émission de rapport : 07/03/2024 10:02

Page 7/19

Référence laboratoire N° : 24RB006595

Référence de suivi du dossier N° : 24A005841

Reçu au laboratoire le : 02/03/2024

Date de réception : 29/02/2024

Date d'analyse : 06/03/2024

Référence dossier Client: 24A005841 - 1510797887/21072301/S1/1/1_21072301/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
023	24A005841-023 - BV3KG1513 Réf. Prel : P23 ENTRESOL - ESCALIER CIRCULATION CUISINE MENANT AU R-1/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (marron)	MET /HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	24A005841-024 - BV3KG1514 Réf. Prel : P24 ENTRESOL - ESCALIER CIRCULATION CUISINE MENANT AU R-1/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET /HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025 (1)	24A005841-025 - BV3KG1515 Réf. Prel : P25 ENTRESOL - CHAMBRE FROIDE STOCKAGE/Revêteme nts de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple (blanc)	MET /HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026 (1)	24A005841-026 - BV3KG1516 Réf. Prel : P26 ENTRESOL - CHAMBRE FROIDE STOCKAGE/Revêteme nts de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau souple (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	MET /HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucharest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-007892-01 Date d'émission de rapport : 07/03/2024 10:02 Page8/19
Référence laboratoire N° : 24RB006595 Référence de suivi du dossier N° : 24A005841
Reçu au laboratoire le : 02/03/2024 Date de réception :29/02/2024
Date d'analyse : 06/03/2024
Référence dossier Client:24A005841 - 1510797887/21072301/S1/1/1_21072301/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
027 (2)	24A005841-027 - BV3KG1517 Réf. Prel : P27 ENTRESOL - CHAMBRE FROIDE STOCKAGE/Revêtement de sol - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (fibreuse) (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET /HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028 (1)	24A005841-028 - BV3KG1518 Réf. Prel : P28 ENTRESOL - CHAMBRE FROIDE STOCKAGE/Revêtement de sol - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET /HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029 (1)	24A005841-029 - BV3KG1520 Réf. Prel : P30 ENTRESOL - COULOIR CIRCULATION CUISINE/Revêtements de sol - (Décoratif/Violet)	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET /X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030 (1)	24A005841-030 - BV3KG1519 Réf. Prel : P31 ENTRESOL - COULOIR CIRCULATION CUISINE/Revêtements de sol - (Décoratif/Violet)	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET /X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-007892-01

Date d'émission de rapport : 07/03/2024 10:02

Page9/19

Référence laboratoire N° : 24RB006595

Référence de suivi du dossier N° : 24A005841

Reçu au laboratoire le : 02/03/2024

Date de réception :29/02/2024

Date d'analyse : 06/03/2024

Référence dossier Client:24A005841 - 1510797887/21072301/S1/1/1_21072301/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
031	24A005841-031 - BV3KG1521 Réf. Prel : P32 ENTRESOL - SALLE DE PAUSE/Revêtements de sol - (Semi-dur/Noir)	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET / MWS9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (fibreuse) (marron)	MET / MWS9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032	24A005841-032 - BV3KG1522 Réf. Prel : P33 ENTRESOL - SALLE DE PAUSE/Revêtements de sol - (Semi-dur/Noir)	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (fibreuse) (marron)	MET / MWS9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033	24A005841-033 - BV3KG1524 Réf. Prel : P34 ENTRESOL - SALLE DE PAUSE/Menuiseries extérieures - (Dur/Jaune)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MET / MWS9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034	24A005841-034 - BV3KG1523 Réf. Prel : P35 ENTRESOL - SALLE DE PAUSE/Menuiseries extérieures - (Dur/Jaune)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / MWS9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-007892-01

Date d'émission de rapport : 07/03/2024 10:02

Page 10/19

Référence laboratoire N° : 24RB006595

Référence de suivi du dossier N° : 24A005841

Reçu au laboratoire le : 02/03/2024

Date de réception : 29/02/2024

Date d'analyse : 06/03/2024

Référence dossier Client: 24A005841 - 1510797887/21072301/S1/1/1_21072301/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
035	24A005841-035 - BV3KG1542 Réf. Prel : P36 ENTRESOL - REFECTOIRE S05/Plafonds - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (noir) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / MWS9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036	24A005841-036 - BV3KG1543 Réf. Prel : P37 ENTRESOL - REFECTOIRE S05/Plafonds - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (noir) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / MWS9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037	24A005841-037 - BV3KG1544 Réf. Prel : P38 ENTRESOL - REFECTOIRE S05/Faux plafonds - (Plaque de plâtre/Blanc)	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / MWS9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038	24A005841-038 - BV3KG1545 Réf. Prel : P39 ENTRESOL - CIRCULATION CANTINE/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (fibreuse) (blanc) en traces ; matériau dur (granulaire) (gris)	MET / MWS9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039	24A005841-039 - BV3KG1546 Réf. Prel : P40 ENTRESOL - REFECTOIRE S05/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur (gris)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-007892-01

Date d'émission de rapport : 07/03/2024 10:02

Page 11/19

Référence laboratoire N° : 24RB006595

Référence de suivi du dossier N° : 24A005841

Reçu au laboratoire le : 02/03/2024

Date de réception : 29/02/2024

Date d'analyse : 06/03/2024

Référence dossier Client: 24A005841 - 1510797887/21072301/S1/1/1_21072301/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
040	24A005841-040 - BV3KG1547 Réf. Prel : P41 ENTRESOL - REFECTOIRE S05/Revêtements de sol - (Semi-dur/Noir)	Matériau souple de type revêtement de sol (rouge)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau dur (gris) en traces	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041	24A005841-041 - BV3KG1548 Réf. Prel : P42 ENTRESOL - REFECTOIRE S05/Revêtements de sol - (Semi-dur/Noir)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (marron)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
042	24A005841-042 - BV3KG1549 Réf. Prel : P43 ENTRESOL - CIRCULATION CANTINE/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
043	24A005841-043 - BV3KG1550 Réf. Prel : P44 ENTRESOL - CIRCULATION CANTINE/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-007892-01

Date d'émission de rapport : 07/03/2024 10:02

Page 12/19

Référence laboratoire N° : 24RB006595

Référence de suivi du dossier N° : 24A005841

Reçu au laboratoire le : 02/03/2024

Date de réception : 29/02/2024

Date d'analyse : 06/03/2024

Référence dossier Client: 24A005841 - 1510797887/21072301/S1/1/1_21072301/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
044	24A005841-044 - BV3KG1539 Réf. Prel : P45 ENTRESOL - CIRCULATION CANTINE/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau dur (beige)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
045	24A005841-045 - BV3KG1551 Réf. Prel : P46 ENTRESOL - CIRCULATION CANTINE/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau dur (beige)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
046	24A005841-046 - BV3KG1541 Réf. Prel : P47 ENTRESOL - CIRCULATION CANTINE/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau dur (gris)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
047	24A005841-047 - BV3KG1540 Réf. Prel : P48 ENTRESOL - CIRCULATION CANTINE/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau dur (gris)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
048 (2)	24A005841-048 - BV3KG1525 Réf. Prel : P49 ENTRESOL - HALL CANTINE/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Dur/Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-007892-01

Date d'émission de rapport : 07/03/2024 10:02

Page 13/19

Référence laboratoire N° : 24RB006595

Référence de suivi du dossier N° : 24A005841

Reçu au laboratoire le : 02/03/2024

Date de réception : 29/02/2024

Date d'analyse : 06/03/2024

Référence dossier Client: 24A005841 - 1510797887/21072301/S1/1/1_21072301/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
049 (1)	24A005841-049 - BV3KG1526 Réf. Prel : P50 ENTRESOL - HALL CANTINE/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Dur/Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (marron)	MET / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
050 (1)	24A005841-050 - BV3KG1527 Réf. Prel : P51 ENTRESOL - HALL CANTINE/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau dur (orange) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	MET / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
051 (1)	24A005841-051 - BV3KG1528 Réf. Prel : P52 ENTRESOL - HALL CANTINE/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (orange) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	MET / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
052 (1)	24A005841-052 - BV3KG1529 Réf. Prel : P53 ENTRESOL - HALL CANTINE/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau dur (orange) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	MET / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
053 (1)	24A005841-053 - BV3KG1530 Réf. Prel : P54 ENTRESOL - HALL CANTINE/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau dur (orange) ; matériau dur (beige) ; matériau dur (gris)	MET / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-007892-01 Date d'émission de rapport : 07/03/2024 10:02 Page 14/19
Référence laboratoire N° : 24RB006595 Référence de suivi du dossier N° : 24A005841
Reçu au laboratoire le : 02/03/2024 Date de réception : 29/02/2024
Date d'analyse : 06/03/2024
Référence dossier Client: 24A005841 - 1510797887/21072301/S1/1/1_21072301/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
054 (1)	24A005841-054 - BV3KG1533 Réf. Prel : P55 ENTRESOL - SANITAIRES/Revêtement nts de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur (gris)	MET / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
055	24A005841-055 - BV3KG1534 Réf. Prel : P56 ENTRESOL - SANITAIRES/Revêtement nts de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur (gris) en traces ; matériau dur (marron) en traces	MET / MWS9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
056	24A005841-056 - BV3KG1532 Réf. Prel : P57 ENTRESOL - SANITAIRES/Revêtement nts de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur (gris) en traces	MET / MWS9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
057	24A005841-057 - BV3KG1531 Réf. Prel : P58 ENTRESOL - SANITAIRES/Revêtement nts de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MET / MWS9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-007892-01

Date d'émission de rapport : 07/03/2024 10:02

Page 15/19

Référence laboratoire N° : 24RB006595

Référence de suivi du dossier N° : 24A005841

Reçu au laboratoire le : 02/03/2024

Date de réception : 29/02/2024

Date d'analyse : 06/03/2024

Référence dossier Client: 24A005841 - 1510797887/21072301/S1/1/1_21072301/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
058	24A005841-058 - BV3KG1535 Réf. Prel : P59 ENTRESOL - SANITAIRES/Revêtement de sol - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur (gris) (clair) ; matériau de type peinture (blanc)	MET / MWS9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
059	24A005841-059 - BV3KG1536 Réf. Prel : P60 ENTRESOL - SANITAIRES/Revêtement de sol - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / MWS9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
060	24A005841-060 - BV3KG1472 Réf. Prel : P61 ENTRESOL - LOCAL BROYEUR/Revêtement de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) en traces	MET / MWS9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
061	24A005841-061 - BV3KG1473 Réf. Prel : P62 ENTRESOL - LOCAL BROYEUR/Revêtement de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur (blanc)	MET / MWS9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
062	24A005841-062 - BV3KG1474 Réf. Prel : P63 ENTRESOL - LOCAL BROYEUR/Revêtement de sol - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	MET / MWS9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-007892-01

Date d'émission de rapport : 07/03/2024 10:02

Page 16/19

Référence laboratoire N° : 24RB006595

Référence de suivi du dossier N° : 24A005841

Reçu au laboratoire le : 02/03/2024

Date de réception : 29/02/2024

Date d'analyse : 06/03/2024

Référence dossier Client: 24A005841 - 1510797887/21072301/S1/1/1_21072301/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
063	24A005841-063 - BV3KG1537 Réf. Prel : P64 ENTRESOL - LOCAL BROYEUR/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / WU7Z	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
064 (1)	24A005841-064 - BV3KG1452 Réf. Prel : P65 ENTRESOL - STOCKAGE CUISINE S02/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
065 (1)	24A005841-065 - BV3KG1453 Réf. Prel : P66 ENTRESOL - STOCKAGE CUISINE S02/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
066 (1)	24A005841-066 - BV3KG1455 Réf. Prel : P67 ENTRESOL - STOCKAGE CUISINE S02/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-007892-01 Date d'émission de rapport : 07/03/2024 10:02 Page 17/19
 Référence laboratoire N° : 24RB006595 Référence de suivi du dossier N° : 24A005841
 Reçu au laboratoire le : 02/03/2024 Date de réception : 29/02/2024
 Date d'analyse : 06/03/2024
 Référence dossier Client: 24A005841 - 1510797887/21072301/S1/1/1_21072301/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) en traces ; matériau de type peinture (blanc) en traces	MET /X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
067 (1)	24A005841-067 - BV3KG1454 Réf. Prel : P68 ENTRESOL - STOCKAGE CUISINE S02/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) en traces	MET /X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
068 (1)	24A005841-068 - BV3KG1457 Réf. Prel : P69 ENTRESOL - LOCAL PLONGE/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET /X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
069 (1)	24A005841-069 - BV3KG1456 Réf. Prel : P70 ENTRESOL - LOCAL PLONGE/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) en traces	MET /X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-007892-01

Date d'émission de rapport : 07/03/2024 10:02

Page 18/19

Référence laboratoire N° : 24RB006595

Référence de suivi du dossier N° : 24A005841

Reçu au laboratoire le : 02/03/2024

Date de réception : 29/02/2024

Date d'analyse : 06/03/2024

Référence dossier Client: 24A005841 - 1510797887/21072301/S1/1/1_21072301/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
070 (1)	24A005841-070 - BV3KG1458 Réf. Prel : P71 ENTRESOL - CIRCULATION CUISINE/Menuiseries extérieures - (Fibreux/Blanc)	Matériau fibreux de type isolant (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MET / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (blanc)	MOLP / QZM8	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
071 (1)	24A005841-071 - BV3KG1459 Réf. Prel : P72 ENTRESOL - CIRCULATION CUISINE/Menuiseries extérieures - (Fibreux/Blanc)	Matériau fibreux de type isolant (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MET / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (blanc)	MOLP / QZM8	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
072 (1)	24A005841-072 - BV3KG1484 Réf. Prel : P73 ENTRESOL - STOCKAGE CUISINE S01/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige)	MET / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
073 (1)	24A005841-073 - BV3KG1485 Réf. Prel : P74 ENTRESOL - STOCKAGE CUISINE S01/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige)	MET / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Un objet utilisé lors du prélèvement par l'opérateur de repérage est présent dans l'échantillon. Celui-ci n'a pas été analysé.
- (2) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucharest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-007892-01

Référence laboratoire N° : 24RB006595

Reçu au laboratoire le : 02/03/2024

Date d'analyse : 06/03/2024

Référence dossier Client:24A005841 - 1510797887/21072301/S1/1/1_21072301/1/2

Date d'émission de rapport : 07/03/2024 10:02

Référence de suivi du dossier N° : 24A005841

Date de réception :29/02/2024

Page19/19

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP : Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2,P-MO-SOP7718 Ed. 1.1/15.03.2022.

MET : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à pa de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021,P-ME-SOP7663 Ed.1.1/15.03.2022.

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur <https://www.renar.ro/>

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Raluca Floricel

Tehnician laborator CRO 007