

ATSI3D

Désamiantage
Déconstruction
Dépollution



Assistant à la Maîtrise d'Ouvrage, Maîtrise d'Œuvre • Polluants Sols et Bâtiments



*Institut de Réadaptation
Spécialisé Cavaillon Luberon*
235 Route De Gordes
84300 CAVAILLON

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Avant travaux dans un immeuble bâti

*Conformément aux arrêtés du 21 décembre 2012, du 26 juin 2013 et du 16 juillet 2019 et à la NF
X46-020*

*Conformément aux articles R.1334-19, R.1334-22 à R.1334-24, R.1334-29-6 et l'annexe 13-9 du code
de la Santé Publique, issue du décret 2001-629 du 3 juin 2011*

Rédacteur : Teddy BERNARD

N° Certification : B2C - 1148


Date d'émission : 28/04/2026


N° Dossier : ATSI3D-2509-1730 V4




1. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir des HAP : après analyses, ces enrobés bitumineux (déchets) sont négatifs car leur teneur en HAP est inférieure à 50 mg/kg.

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. Ces matériaux et produits sont :

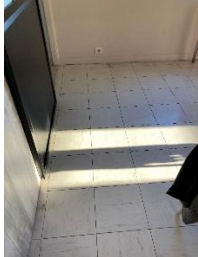Localisation du PRV		MPCA	Quantitatif	Photo	
RDC- Zone de lavage R+3 - Palier escalier 3	Sol	Ragréage	0.125 t		
R+1 - WC PMR / Placard circulation	Sol	Dalle de sol bleu	0.025 t		
R+1 - Sanitaire / WC PMR / Vestiaire / Placard circulation	Sol	Colle noire bitumineuse	0,2 t		
R+3 - Circulation 1 / Palier	Sol	Ragréage + colle jaune	0.08 t		
R+1 - Désinfection	Mur	Colle de faïence blanche 10x10	0.1 t		
R+1 - Vestiaire	Mur	Colle de plinthe beige	0.012 t		

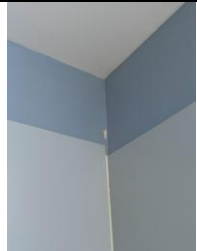Localisation du PRV		MPCA	Quantitatif	Photo	
R+1 - Espace d'attente	Mur	Colle de plinthe	0.075 t		
R+4 - Archives / Dégagement archive / Hall / Bureau	Mur	Colle de plinthe granito gris	0.25 t		
R+1 - Chambre 131/132 / Chambre 133-134 / Chambre 127 / Sanitaire / Chambre 103 / Chambre 107 / Chambre 109 / Chambre 115 / Chambre 121-122 / Chambre 125-126 / R+3 - Cage d'escaliers 3 / Palier placard	Plénum	Conduit fibrociment	1.8 t		
RDC – R+1 – R+2 - R+3 -Ascenseur 4 Trémie	Porte palière	Plaque fibrociment blanche	0.2 t		
R+4 - Ascenseur 3 Machinerie	Moteur	Garniture de frein	0.1 t		
RDC - Zone de lavage / Stérilisation 1 / Bloc 1 / SAS / Réserve / Bureau médecin	Ensemble du doublage périphérique	Bande calicot	1.8 t		

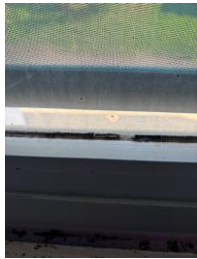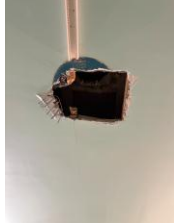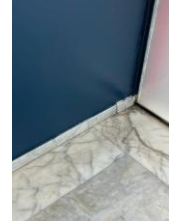Localisation du PRV	MPCA	Quantitatif	Photo
RDC - Stérilisation 2 / Zone de lavage / Vestiaires / Local pompe R+1 – Espace d'attente / Accueil – Local / Secrétariat / Bureau 1, 2, 3 / Bureau anesthésiste 1 et 2 / Bureau de consultation / PC infirmier R+2 – PC infirmier R+3 - PC infirmier / Palier escalier 3	Menuiserie	Mastic vitrier 0.76 t	
RDC – SAS Blocs / Bureau médecin / Réserves / Bloc 1, 2, 3 / Stérilisation 1 et 2 , Zone de lavage	Ensemble des murs porteurs	Enduit ciment 1 t	
RDC – SAS Blocs / Bureau médecin / Réserves / Bloc 1, 2, 3 / Stérilisation 1 et 2 , Zone de lavage	Ensemble du plafond	Enduit plâtre 2 t	
RDC – R+1 – R+2 – R+3 Cage escalier 3	Ensemble des murs	Enduit plâtre 0.7 t	
Ext – Toiture R+4	Conduits	Fibrociment t	
	Mitres		
RDC Entrée et cage d'escaliers 1	Murs	Colle de plinthe marbre 0.11t	
RDC Entrée	Murs	Enduit plâtre 0.35 t	

1.	CONCLUSIONS	2
2.	INTRODUCTION	6
2.1.	INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES	6
2.2.	IDENTIFICATION DES PARTIES ET INTERVENANTS	6
2.3.	IDENTIFICATION DE L'IMMEUBLE.....	6
2.4.	PERIMETRE DES TRAVAUX	6
2.5.	CALENDRIER DE LA MISSION	7
2.6.	RAPPORTS ET AUTRES DOCUMENTS PRECEDEMMENT REALISES	7
2.7.	LABORATOIRE D'ANALYSE	7
2.8.	PROGRAMME DE REPERAGE NF X46-020	8
3.	PARTIES D'IMMEUBLE OBJETS DE LA MISSION.....	18
3.1.	PLANS ET CROQUIS	18
3.2.	LISTE DES PARTIES VISITEES.....	21
3.3.	LISTE DES PARTIES NON VISITEES	21
4.	RÉSULTATS DES INVESTIGATIONS.....	21
4.1.	PROGRAMME DE REPERAGE MINIMAL.....	21
4.1.	MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE IDENTIFIES	22
4.2.	MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE IDENTIFIES SUR DOCUMENT CONSULTE	25
4.3.	MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE IDENTIFIES	27
5.	PLANS DE LOCALISATION	46
5.1.	LOCALISATION DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE IDENTIFIES.....	46
5.2.	LOCALISATION DES INVESTIGATIONS REALISEES	55
6.	FICHE DE COTATION.....	73
7.	PROCÈS VERBAUX D'ANALYSE LABORATOIRE COFRAC	284
8.	DOCUMENTS CONSULTE	336
8.1.	PROGRAMME DE TRAVAUX.....	336
8.2.	RAPPORT AMIANTE ATSI 3D N° ATSI3D-2509-1704	339
9.	CERTIFICAT DE COMPÉTENCE DE L'OPÉRATEUR	396
10.	ATTESTATION D'ASSURANCE	397

ANNEXE 1 : Programme de travaux

ANNEXE 2 : Rapport amiante ATSI 3D N° ATSI3D-2509-1704

2. INTRODUCTION

2.1. Investigations complémentaires

-Éléments derrière recouvrements, doublages et plénums derrière faux plafonds dont l'accès visuel est limité, de l'ensemble des étages. *(En cas de découverte, ces éléments devront être visés lors des opérations de curage).*

-Équipement chaufferie : En cas d'intervention sur les équipements de la chaufferie, des investigations complémentaires devront être menées.

2.2. Identification des parties et intervenants

Partie prenantes	Société	Adresse	Personne physique
Propriétaire Commanditaire	CENTRE HOSPITALIER DE CAVAILLON	119, Avenue Georges Clémenceau 84304 CAVAILLON	Mr VECHOT



Opérateur de repérage	Société	SIRET	Certificat	Assurance	Visa Signature
BERNARD Teddy	ATSI 3D	88889348400012	B2C - 1148	NEXUS	

2.3. Identification de l'immeuble

Dénomination	Adresse	Date PC	Fonction	Autre
CENTRE HOSPITALIER DE CAVAILLON	35 Route De Gordes 84304 CAVAILLON	1984	Centre hospitalier	--

2.4. Périmètre des travaux

Parties de l'immeuble	Travaux prévus
Ensemble du centre hospitalier	Réhabilitation et réaménagement significatif. Plénum, plafond et faux plafond ensemble du niveau R+2, hors périmètre de la mission sur décision du donneur d'ordre.
RDC	
R+1	

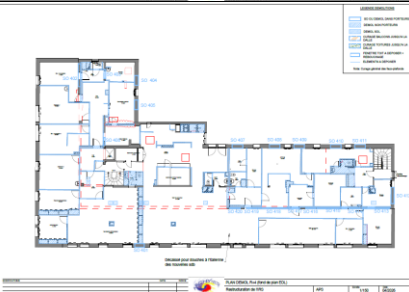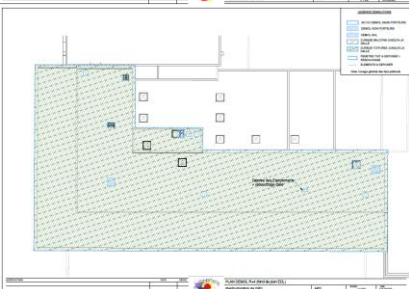R+2	
R+3	
R+4	
Toiture	

Le programme de travaux est fourni en annexe 1 du présent rapport.

2.5. Calendrier de la mission

Date commande	Date du repérage	Date de signature
03/10/2025	Du 02/10/2025 au 06/10/2025 et du 27/10/2025 au 28/10/2025 et 16/12/2025	22/12/2025

2.6. Rapports et autres documents précédemment réalisés

Date	Référence	Rédacteur	Type de rapport	Conclusion
26/09/2025	2509-1704 - RAAT - CH CAVAILLON IRS STE	ATSI 3D	Rapport amiante avant travaux	Il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.7. Laboratoire d'analyse

Nom	Adresse	Numéro d'accréditation
Fibrecount	8 Avenue de Saint Menet - Bât : Bourbon 1 – Domaine de la Vallée Verte Valentine - 13011 - MARSEILLE	1-6017

2.8. Programme de repérage NF X46-020

Programme de repérage			sondages		Résultat d'analyse (A)
Ouvrages ou Composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou produit	ZPSO continue	ZPSO discontinue	
I	II	III	IV	V	VI
1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités					
Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)	P	1 sondage par tranche de 500 m2 jusqu'à 1 000 m2 par ZPSO 1 sondage supplémentaire par tranche de 1 000 m2 au-delà	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	
	Plaques en matériaux bitumineux	P			A
	Revêtements anti condensation sous bac acier	M			A (2)
Ardoises, bardeaux bitumineux	Ardoises composites hors fibro ciment	P	1 sondage par tranche de 100 m2 jusqu'à 300 m2 par ZPSO 1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m2 au-delà	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A
	Ardoises en fibro ciment	P			
	Bardeaux bitumineux (« shingles »)	P			A
Éléments associés à la toiture	Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation	P	1 sondage par tranche de 5 éléments du même type par ZPSO	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	
	Conduits d'eaux pluviales	P			
	Garnissage des joints de dilatation	M	1 sondage sur chaque élément par ZPSO	1 sondage sur chaque élément par partie de ZPSO	A
	Joints de dilatation	M			A (2)
	Couvre-joints	P			
	Tresses d'étanchéité à l'air	P	1 sondage par tranche de 5 éléments du même type par ZPSO	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A
	Éléments complémentaires de toiture (chéniaux, rives, closoirs, faitages, mîtres, costières, etc.)	P			
	Jonctions bitumineuses	M			A
	Solins en fibre ciment	P			
Éléments sous toiture	Colle des solins en fibre ciment	M			A
	Pare-vapeur, pare pluie	P	1 sondage par tranche de 100 m2 jusqu'à 300 m2 par ZPSO 1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m2 au-delà	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	
	Isolants fibreux en sous toiture	P			
	Flocages, enduits projetés	M			A
Étanchéité de toiture et terrasse	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés...), écrans de semi indépendance, pare-vapeur	P	1 sondage par tranche de 100 m2 jusqu'à 300 m2 par ZPSO 1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m2 au-delà	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A (2)
	Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...)	P			A (2)
	Parties planes ou relevés : complexes asphaltés	M			A(2)
	Colles, produits d'accrochage	M			A (2)
Fenêtres de toit, lanternaux, verrières	Mastics (vitriers, bitumineux...)	M	1 sondage par tranche de 5 éléments du même type par ZPSO	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A (2)
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature	M			A (2)
	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	P			

Programme de repérage			Sondages		Résultat d'analyse (A)
Ouvrages ou Composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou produit	ZPSO continue	ZPSO discontinue	
I	II	III	IV	V	VI
2 - Parois verticales extérieures et Façades					
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage	P	1 sondage par tranche de 100 m2 jusqu'à 300 m2 par ZPSO 1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m2 au-delà	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A
	Ardoises composites hors fibre ciment	P			
	Ardoises en fibre ciment	P			
	Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics, tresses	M	1 sondage par tranche de 5 éléments du même type par ZPSO	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A
	Revêtements intérieurs anti condensation (hors peintures)	P	1 sondage par tranche de 100 m2 jusqu'à 300 m2 par ZPSO 1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m2 au-delà	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A
	Peintures des bardages métalliques	M			
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Flocages, enduits projetés	M	1 sondage par tranche de 100 m2 jusqu'à 300 m2 par ZPSO 1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m2 au-delà	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A
	Carton-amiante	M			A
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs	M	1 sondage par tranche de 100 m2 jusqu'à 300 m2 par ZPSO 1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m2 au-delà	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A (2)
	Revêtements plastiques épais (RPE)	M			A (2)
	Peintures sur béton	M			A (2)
	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	M	1 sondage par tranche de 100 m2 jusqu'à 300 m2 par ZPSO 1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m2 au-delà	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A (2)
	Colles et joints (faïence, pâte de verre, carrelage), ragréages, primaires d'accrochage, Imperméabilisants	M	1 sondage par tranche de 100 m2 jusqu'à 300 m2 par ZPSO 1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m2 au-delà	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A (2)
	Éléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire	P			
	Garnissage des joints de dilatation	M			A
	Joints de dilatation	M	1 sondage sur chaque élément par ZPSO	1 sondage sur chaque élément par partie de ZPSO	A (2)
	Couvre-joints	P			
	Appuis de fenêtres en fibres-ciment	P	1 sondage par tranche de 5 éléments du même type	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	
Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	M	1 sondage par type et par façade	1 sondage par type et par façade	A (2)
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	P			A (2)
	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	P			
	Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres, etc.)	P			

	Peintures décoratives	M			A
Éléments associés aux façades	Conduits de fumées, de cheminée, de ventilation	P	1 sondage par tranche de 5 éléments du même type	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	
	Conduits d'eaux (pluviales et usées)	P			
	Éléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches	P			

Programme de repérage			Sondages		Résultat d'analyse (A)
Ouvrages ou Composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou produit	ZPSO continue	ZPSO discontinue	
I	II	III	IV	V	VI
3 - Parois verticales intérieures					
Murs et cloisons maçonnés	Flocages	M	1 sondage par tranche de 100 m2 jusqu'à 300 m2 par ZPSO	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A (2)
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m2 au-delà		A (2)
	Enduits de ragréage, débullage, lissage	M	1 sondage par tranche de 100 m2 jusqu'à 300 m2 par ZPSO 1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m2 au-delà Prêter attention aux jonctions et angles d'éléments constructifs (jonctions murs/plancher, arêtes...)	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum) Prêter attention aux jonctions et angles d'éléments constructifs (jonctions murs/plancher, arêtes...)	A(2)
	Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupe-feu	M	1 sondage par tranche de 5 éléments du même type par ZPSO	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A
	Fourreaux (carton, fibres-ciment...)	P			
Poteaux	Flocages	M	1 sondage par tranche de 5 éléments du même type par ZPSO	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A (2)
	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	M		Distinguer les poteaux périphériques et intérieurs	A (2)
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	M	1 sondage par tranche de 5 éléments du même type par ZPSO Distinguer les poteaux périphériques et intérieurs Prêter attention aux jonctions et angles d'éléments constructifs (jonctions poteaux/poutres, arêtes...)	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum) Distinguer les poteaux périphériques et intérieurs Prêter attention aux jonctions et angles d'éléments constructifs (jonctions poteaux/poutres, arêtes...)	A (2)
	Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison	M	1 sondage par tranche de 5 éléments du même type par ZPSO Distinguer les poteaux périphériques et intérieurs	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum) Distinguer les poteaux périphériques et intérieurs	A
	Entourages de poteau (carton-amianté, fibres-ciment, matériaux sandwich...), coffrages perdus	P			

Programme de repérage			Sondages		Résultat d'analyse (A)
Ouvrages ou Composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou produit	ZPSO continue	ZPSO discontinue	
I	II	III	IV	V	VI
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	P	1 sondage par tranche de 100 m2 jusqu'à 300 m2 par ZPSO 1 sondage supplémentaire par tranche de 300m2 au-delà	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M			A (2)
	Flocages	M			A (2)
	Plots de colle fixant les cloisons au mur	M			A (2)
	Bandes calicot	M			A (2)
	enduits de jointoiement des plaques de plâtre	M			A (2)
	Sous couches des tissus muraux	P			
	Isolants intérieurs fibreux, bouillie en vrac	M			
	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP): tresse, carton, fibres-ciment	P	1 sondage par tranche de 5 éléments du même type par ZPSO	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	
Gaines et coffres verticaux	Flocages	M	1 sondage par tranche de 100 m2 jusqu'à 300 m2 par ZPSO 1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m2 au-delà	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A (2)
	Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés)	M			A (2)
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	M	1 sondage par tranche de 100 m2 jusqu'à 300 m2 par ZPSO 1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m2 au-delà Prêter attention aux jonctions et angles d'éléments constructifs (jonctions parois/plancher arêtes...)	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum) Prêter attention aux jonctions et angles d'éléments constructifs (jonctions parois/plancher arêtes...)	A (2)
	Bandes calicot,	M	1 sondage par tranche de 100 m2 jusqu'à 300 m2 par ZPSO 1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m2 au-delà	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A (2)
	enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné	M			A (2)
	Panneaux (fibres-ciment, ...)	P	1 sondage par tranche de 5 éléments du même type par ZPSO	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	
	Jonctions entre panneaux (trèsses, étanchéité entre panneaux)	P			
Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie)	P	1 sondage par tranche de 5 éléments du même type par ZPSO	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	
	Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakelite	P			
	Isolants intérieurs des portes	P			

Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles	P	1 sondage par tranche de 100 m2 jusqu'à 300 m2 par ZPSO 1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m2 au-delà	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	
	Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment	P			
	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	M			A (2)
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...)	M			A (2)
	Revêtements bitumineux	M			A (2)
	Peintures intumescentes	M			A (2)

Programme de repérage			sondages		Résultat d'analyse (A)
Ouvrages ou Composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou produit	ZPSO continue	ZPSO discontinue	
I	II	III	IV	V	VI
4 - Plafonds et faux plafonds					
Plafonds	Flocages	M	1 sondage par tranche de 100 m2 jusqu'à 300 m2 de ZPSO 1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m2 au-delà	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A(2)
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M			A(2)
	Panneaux collés vissés ou cloués	P			
	Coffrages perdus (carton-amianté, fibres-ciment, composite)	P	1 sondage par tranche de 5 éléments du même type	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	
	Bandes calicot	P	1 sondage par tranche de 100 m2 jusqu'à 300 m2 de ZPSO 1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m2 au-delà	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A(2)
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	M			A(2)
	Sous couches des tissus muraux	P	1 sondage par tranche de 100 m2 jusqu'à 300 m2 de ZPSO 1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m2 au-delà	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	
	Peintures intumescentes	M			A
	Revêtements bitumineux	M			A
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)	M			A
	Résines	M			A
	Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage	M			A(2)
Poutres et charpentes	Flocages	M	1 sondage par tranche de 100m2 jusqu'à 300 m2 de ZPSO 1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m2 au-delà	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A(2)
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)	M			A(2)
	Entourages de poutres (carton-amianté, fibres-ciment, matériaux sandwich)	P			
	Peintures intumescentes	M			A
	Revêtements bitumineux	M			A
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)	M			A
	Jonctions avec la façade, calfeutres, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure)	M	1 sondage par tranche de 5 éléments du même type	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A
	Flocages	M	1 sondage par tranche de 100 m2 jusqu'à 300 m2 de ZPSO	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A(2)
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)	M			A(2)
	Bandes calicot	P			A(2)

Gaines et coffres horizontaux	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné	M	1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m2 au-delà		A(2)
	Panneaux (fibres-ciment, ...)	P		1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)	M	1 sondage par tranche de 5 éléments du même type		A
Faux plafonds	Panneaux et plaques	P			
	Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux	P	1 sondage par tranche de 100 m2 jusqu'à 300 m2 de ZPSO	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A
	Pare vapeur	P	1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m2 au-delà		
	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond	P			
	Écrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur)	P	1 sondage par tranche de 5 éléments du même type	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	
Suspentes et contrevents	Flocages	M	1 sondage par tranche de 100 m2 jusqu'à 300 m2 de ZPSO	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A(2)
	Protections en plâtre	M			A
	Peintures intumescentes	M	1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m2 au-delà		A

Programme de repérage			sondages		Résultat d'analyse (A)
Ouvrages ou Composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou produit	ZPSO continue	ZPSO discontinue	
I	II	III	IV	V	VI
5 - Planchers et planchers techniques					
	Dalles de sol	P	1 sondage par tranche de 100 m2 jusqu'à 300 m2 de ZPSO 1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m2 au-delà	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO	A
	Nez de marche	P	Sans objet	1 sondage toutes les 5 volées	
	Dalles moquettes avec entrecoche noire	P	1 sondage par tranche de 100 m2 jusqu'à 300 m2 de ZPSO 1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m2 au-delà	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO	A(2)
	Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples	M	1 sondage par tranche de 100 m2 jusqu'à 300 m2 de ZPSO	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO	A(2)
	Colles bitumineuses	M	1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m2 au-delà		
	Colles non bitumineuses	M			
	Moquette	M	1 sondage par tranche de 100 m2 jusqu'à 300 m2 de ZPSO	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO	A(2)
	Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.)	P	1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m2 au-delà		
	Peintures de sol	M			

Revêtements de sols	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	M	1 sondage par tranche de 100 m2 jusqu'à 300 m2 de ZPSO 1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m2 au-delà	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO	A(2)
	Revêtements de sols sportifs	P	1 sondage par tranche de 100 m2 jusqu'à 300 m2 de ZPSO 1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m2 au-delà	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO	A(2)
	Joints de dilatation et d'assemblage	P		1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO	A(2)
	Joints de cantonnement sur faux planchers	P	1 sondage par tranche de 100 m2 jusqu'à 300 m2 de ZPSO 1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m2 au-delà	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO	A(2)
	Enduit de cuvelage	M	1 sondage par tranche de 100 m2 jusqu'à 300 m2 de ZPSO 1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m2 au-delà	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO	A(2)
	Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment	M		1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO	

Programme de repérage			sondages		Résultat d'analyse (A)
Ouvrages ou Composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou produit	ZPSO continue	ZPSO discontinue	
I	II	III	IV	V	VI
6 - Conduits et accessoires intérieurs					
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)	M	1 sondage tous les 50 ml pour chaque circuit, chaque diamètre par ZPSO Tenir compte des branchements, piquages, changements de direction	au moins 1 sondage tous les 50 ml pour chaque circuit, chaque diamètre et chaque partie de ZPSO Tenir compte des branchements, piquages, changements de direction	
	Matelas	P	1 sondage par tranche de 5 éléments du même type	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO	
	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage	M	1 sondage tous les 50 ml pour chaque circuit, chaque diamètre par ZPSO Tenir compte des branchements, piquages, changements de direction	au moins 1 sondage tous les 50 ml pour chaque circuit, chaque diamètre et chaque partie de ZPSO Tenir compte des branchements, piquages, changements de direction	
	Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides	M		au moins 1 sondage à chaque circuit	

	Rubans adhésifs	P	1 sondage à chaque circuit		
	Mastics	M			A
	Conduits en fibres-ciment, manchons	P	1 sondage à chaque circuit , chaque diamètre	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO	
	Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage)	P			A
	Tresses dans câbles électriques d'alimentation, (notamment de secours, souvent orange), résistants au feu	P	1 sondage sur chaque type de câble	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO	A
Clapets / volets coupe-feu	Clapets (tunnels, lames, joints)	P	1 sondage sur chaque type de clapet ou volet	1 sondage sur chaque type de clapet ou volet	
	Volets coupe-feu y compris ossature	P			
	Rebouchages et calfeutrements de clapets et volets coupe-feu	M	au moins 1 sondage à chaque circuit, chaque diamètre	au moins 1 sondage à chaque circuit, chaque diamètre et chaque partie de ZPSO	
Vide-ordures	Conduits et vidoirs en fibres-ciment	P	1 sondage sur chaque colonne	1 sondage sur chaque colonne	
	Joints d'étanchéité des trappes	M			

Programme de repérage			sondages		Résultat d'analyse (A)
Ouvrages ou Composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou produit	ZPSO continue	ZPSO discontinue	
I	II	III	IV	V	VI
7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques					
Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières	P	1 sondage par tranche de 5 éléments du même type	1 sondage par tranche de 5 éléments du même type	
	Panneaux des cloisons palières	P			
parois des équipements	Plaques, panneaux décoratifs (habillages cabines, joues des escaliers mécaniques...)	P	1 sondage par tranche de 5 éléments du même type	1 sondage par tranche de 5 éléments du même type	A
	Calfeutrement entre mur et plancher (joint, bourre)	P			
	Isolants	P	1 sondage par tranche de 100 m2 jusqu'à 300 m2 par ZPSO	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO	
	Colles	M	1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m2	(2 sondages minimum)	
	Joints	P	Au moins 1 sondage par type de joint	Au moins 1 sondage par type de joint	
Matériels en machinerie	Freins d'ascenseurs	P	1 sondage par machinerie	1 sondage par machinerie	
	Éléments de protection contre les arcs électriques intégrés dans des équipements de type contacteurs, sélecteurs, coupe-circuits...	P	Au moins 1 sondage par type d'élément	Au moins 1 sondage par type d'élément	
	Tresses	P	1 sondage par machinerie	1 sondage par machinerie	A
	Joints plats	P	Au moins 1 sondage par type de joint	Au moins 1 sondage par type de joint	
8 - Équipements divers et accessoires					
Chaudières	Flocages	M			A
	Bourres	M			

(mixtes, collectives),			1 sondage sur chaque type	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	
chauffe bains, radiateurs gaz modulaires, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Tresses	M			
	Calorifugeages	M			
	Joints d'étanchéité, joints plats prédécoupés pour brides	M			
	Dispositifs anti condensation (peintures, films, etc.)	M			A
	Tissus, soufflets amortisseurs acoustiques	P			
Convecteurs et radiateurs électriques	Isolants thermiques cartonnés	P	1 sondage sur chaque type	1 sondage sur chaque type	A
	Tresses des diffuseurs	M			A
fusibles à broche	Carton, tresse	P			
canalisations électriques préfabriquées	Isolants	P			
Coffres-forts	Portes et parois	P			
Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	P			A
Jardinières, bac à sable incendie	Éléments en fibres-ciment	P			

Programme de repérage			sondages		Résultat d'analyse (A)
Ouvrages ou Composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou produit	ZPSO continue	ZPSO discontinue	
I	II	III	IV	V	VI
9 - Fondations et soubassements					
Étanchéité des murs enterrés	Enduits bitumineux des ouvrages enterrés	M	1 sondage par tranche de 100 m ² jusqu'à 300 m ² de ZPSO 1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m ² au-delà	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A (2)
Parois verticales et horizontales enterrées	Joints de fractionnement, de rupture, de dilatation	M	1 sondage sur chaque élément par ZPSO	1 sondage sur chaque élément par partie de ZPSO	A
Conduits et fourreaux	Fourreaux en fibres-ciment dans maçonnerie	P	1 sondage par tranche de 5 éléments du même type	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	


10 - Aménagements, voiries et réseaux divers					
Conduits, Siphons	Éléments de canalisations enterrés en fibres- ciment	P	1 sondage à chaque circuit, chaque diamètre	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO	
Voiries	Enrobés bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume), asphaltes	M	1 sondage par tranche de 100 m2 jusqu'à 300 m2 de ZPSO 1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m2 au-delà	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A
Espaces sportifs	Revêtements de sols	P	1 sondage par tranche de 100m ² jusqu'à 300 m2 de ZPSO 1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m2 au-delà	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	
Aménagements extérieurs	Éléments en fibres-ciment (jardinières, bordures...)	P	1 sondage par tranche de 5 éléments du même type	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	


En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique. En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

3. PARTIES D'IMMEUBLE OBJETS DE LA MISSION

3.1.Plans et croquis

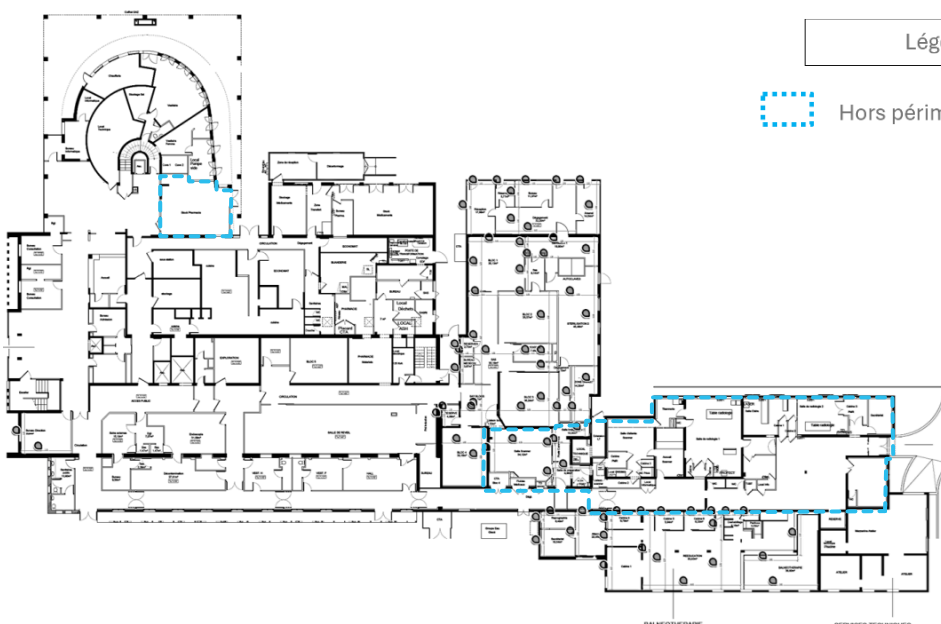Plan 1		
Étage	Type de locaux	Date de rédaction du plan
RDC	Centre hospitalier	22/12/2025
		

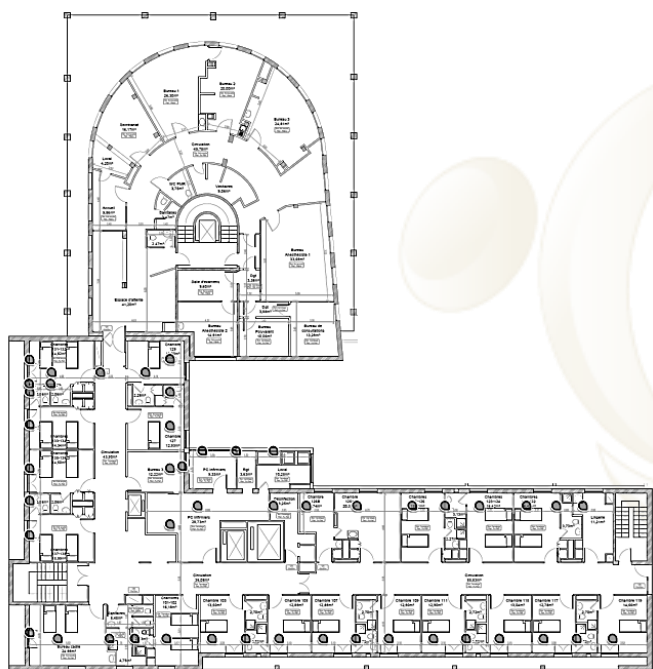Plan 2		
Étage	Type de locaux	Date de rédaction du plan
R+1	Centre hospitalier	22/12/2025
		

Plan 3

Étage


Type de locaux

Date de rédaction du plan

R+2

Centre hospitalier

22/12/2025

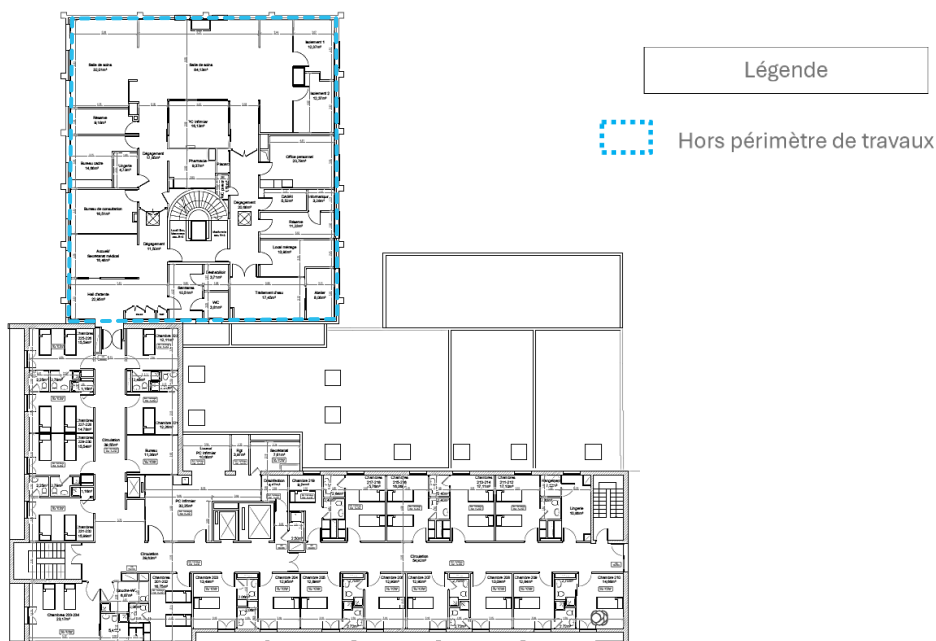
Plan 4

Étage


Type de locaux

Date de rédaction du plan


R+3

Centre hospitalier

22/12/2025

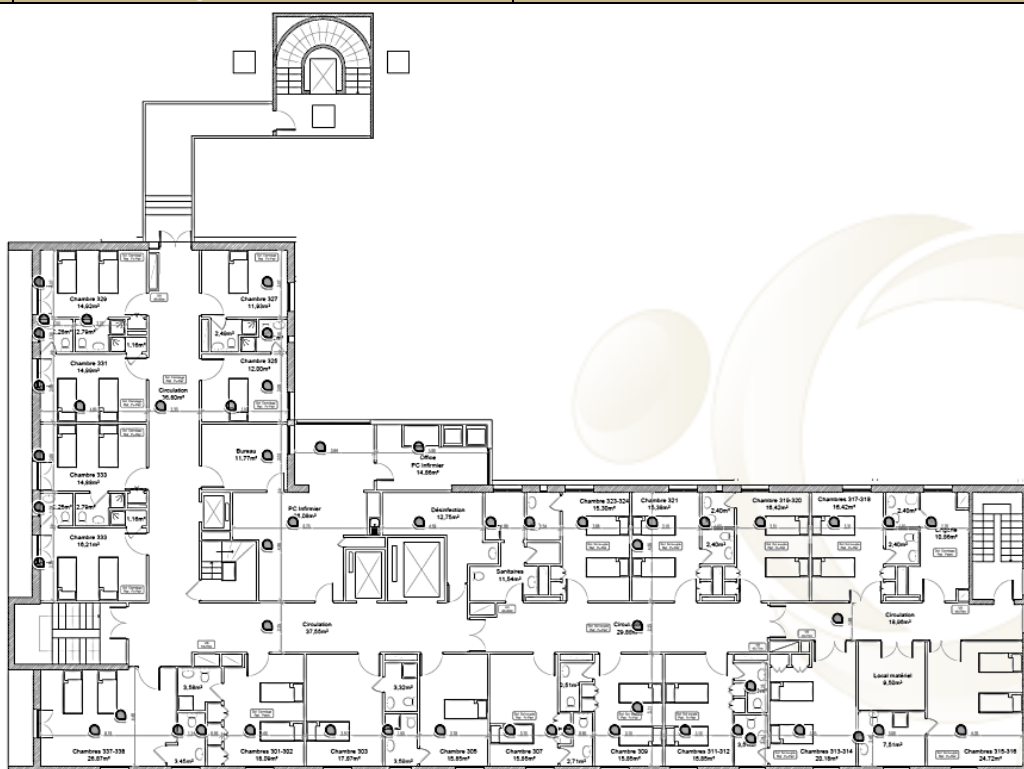

22/12/2025

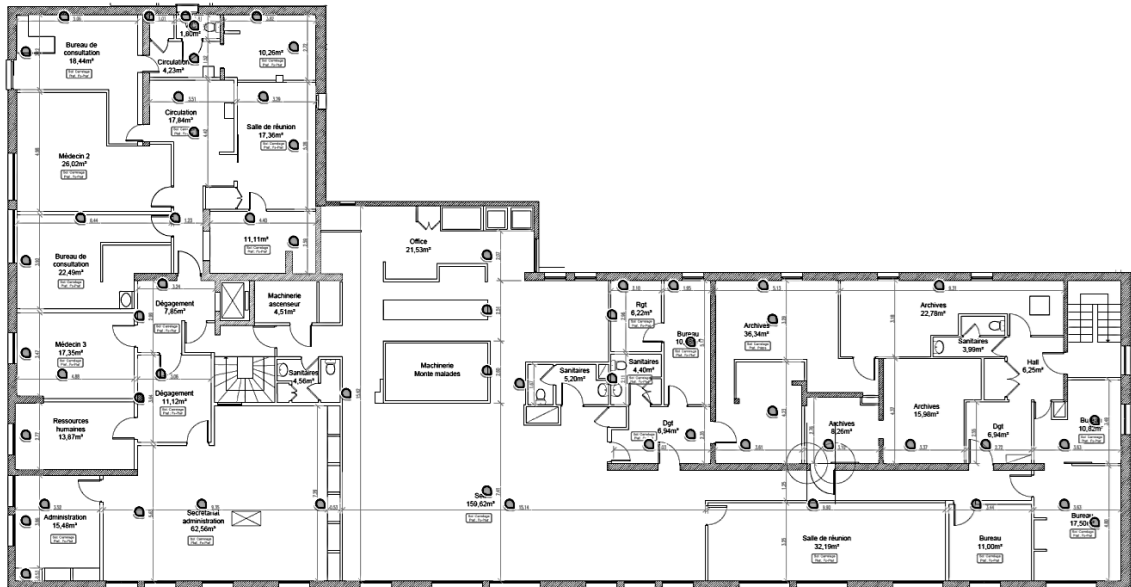

3.2. Liste des parties visitées

Partie visitée	Contraintes de visite
Ensemble du bâtiment	Locaux occupés – présence de meuble, d'encombrant, et patients

Lors de notre visite, nous n'étions pas accompagnés.

3.3. Liste des parties non visitées

Partie non visitée	Motif de non-visite	Commentaire
Néant		

En cas de présence de parties non visitées, les obligations réglementaires du propriétaire prévues à l'article R 12334-19 du Code de la Santé Publique ne sont pas remplies.

4. RÉSULTATS DES INVESTIGATIONS

4.1. Programme de repérage minimal


Locaux et parties d'immeubles concernés ou impactés	Liste des ouvrages et parties d'ouvrages à inspecter
Ensemble du bâtiment	-Sol : Revêtement de sol souple, colle jaune, Colle de carrelage, ragréage ; -Murs : Enduits, plaque de plâtre, bande calicot, isolant, Colle de plinthe, Conduit divers, menuiserie alu et PVC ; -Plafond : Enduits, gaine de ventilation, Dalle de faux plafond, Isolant, Conduit divers ; -Extérieur : Façades



4.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés

ZPSO	Localisation du PRV			MPCA	Critère de décision	Numéro d'analyse	Quantitatif	Photo
	Étage	Local	Partie d'ouvrage					
P39	RDC	Salle bloc	Mur	Enduit ciment	Sur résultat d'analyse	P211	0,1 t	
P14	R+1	Sanitaire	Sol	Dalle de sol bleue	Sur résultat d'analyse	P14	0,025 t	
P14	R+1	Placard Circulation 1	Sol	Dalle de sol bleue	Sur sondage	--		
P15	R+1	Sanitaire	Sol	Colle noire bitumineuse	Sur résultat d'analyse	P15	0,2 t	
P17	R+1	Placard Circulation 1	Sol	Colle noire bitumineuse	Sur résultat d'analyse	P17		
P17	R+1	WC PMR / Vestiaire	Sol	Colle noire bitumineuse	Sur sondage	--		
P72	R+1	Désinfection	Mur	Colle de faïence blanche 10x10	Sur résultat d'analyse	P72	0,1 t	
P33	R+1	Bureau anesthésiste 1	Fenêtre aluminium	Mastic vitrier	Sur résultat d'analyse	P33	0,76 t	
	R+1	Secrétariat	Fenêtre aluminium	Mastic vitrier	Sur résultat d'analyse	P34		
	R+3	PC infirmier	Fenêtre aluminium	Mastic vitrier	Sur résultat d'analyse	P115		
	RDC	Vestiaire	Fenêtre métallique	Mastic vitrier	Sur résultat d'analyse	P298		
	R+3	Cage d'escalier 3	Menuiserie métallique	Mastic vitrier	Sur résultat d'analyse	P354		



ZPSO	Localisation du PRV			MPCA	Critère de décision	Numéro d'analyse	Quantitatif	Photo
	Étage	Local	Partie d'ouvrage					
	RDC / R+1 / R+2 / R+3	RDC - Stérilisation 2 / Zone de lavage / Local pompe R+1 – Espace d'attente / Accueil – Local / Bureau 1, 2, 3 / Bureau anesthésiste 2 / Bureau de consultation / PC infirmier R+2 – PC infirmier	Menuiserie métallique	Mastic vitrier	Sur sondage	--		
P26	R+1	Vestiaire	Mur	Colle de plinthe beige	Sur résultat d'analyse	P26	0.012 t	
P40	R+1	Espace d'attente	Mur	Colle de plinthe	Sur résultat d'analyse	P40	0.075 t	
P41	R+1	Espace d'attente	Mur	Colle de plinthe	Sur résultat d'analyse	P41		
P150	R+4	Archives	Mur	Colle de plinthe granito gris	Sur résultat d'analyse	P150	0,25 t	
P151	R+4	Archives	Mur	Colle de plinthe granito gris	Sur résultat d'analyse	P151		
P151	R+4	Dégagement archive / Hall / Bureau	Mur	Colle de plinthe granito gris	Sur sondage	--		
P76	R+1	Chambre 131/132	Plénum	Conduit fibrociment rectangulaire	Sur résultat d'analyse	P76	1.8 t	
P76	R+1	Chambre 133-134 / Chambre 127 / Sanitaire /			Sur sondage	--		

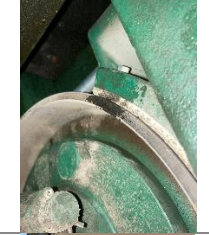ZPSO	Localisation du PRV			MPCA	Critère de décision	Numéro d'analyse	Quantitatif	Photo
	Étage	Local	Partie d'ouvrage					
		Chambre 103 / Chambre 107 / Chambre 109 / Chambre 115 / Chambre 121-122 / Chambre 125-126						
P76	R+3	Cage d'escalier 3 / Palier placard						
P337	RDC	Ascenseur 4 Trémie	Porte palière	Plaque fibrociment blanche	Sur résultat d'analyse	P337	0.2 t	
P337	R+1 / R+2 / R+3	Ascenseur 4 Trémie	Porte palière	Plaque fibrociment blanche	Sur sondage	--		
P339	R+4	Ascenseur 3 Machinerie	Moteur	Garniture de frein	Sur résultat d'analyse	P339	0.01 t	
P349	R+3	Circulation 1 / Palier	Sol	Ragréage + colle jaune	Sur résultat d'analyse	P349	0.08 t	
P355	R+3	Cage d'escalier 3	Mur (palier)	Enduit plâtre	Sur résultat d'analyse	P355	0.7 t	
P355	RDC – R+1 – R+2	Cage d'escalier 3	Mur (palier)	Enduit plâtre	Sur sondage	--		

ZPSO	Localisation du PRV			MPCA	Critère de décision	Numéro d'analyse	Quantitatif	Photo
	Étage	Local	Partie d'ouvrage					
P404	RDC	Entrée	Murs	Colle de plinthe marbre	Sur résultat d'analyse	P404	0.11t	
P404	RDC à R+3	Cage d'escaliers 1	Murs	Colle de plinthe marbre	Sur sondage	--		
P409	RDC	Entrée	Murs	Enduit plâtre	Sur résultat d'analyse	P409	0.35 t	

4.2. Matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés sur document consulté

ZPSO	Localisation du PRV			MPCA	Critère de décision	Numéro d'analyse	Quantitatif	Photo
	Étage	Local	Partie d'ouvrage					
P20	RDC	Zone de lavage	Sol	Ragréage	Sur résultat d'analyse	P20	0.075 t	
P21	RDC	Stérilisation 2	Doublage périphérique	Bande calicot	Sur résultat d'analyse	P21	1,8 t	
P22	RDC	Stérilisation 2	Doublage périphérique	Bande calicot	Sur résultat d'analyse	P22		
P21	RDC	Zone de lavage / Stérilisation 1 / Bloc 1 / SAS / Réserve / Bureau médecin	Ensemble du doublage périphérique	Bande calicot	Sur sondage	--		
P27	RDC	Stérilisation 2	Menuiserie	Mastic vitrier	Sur résultat d'analyse	P27	0,08 t	

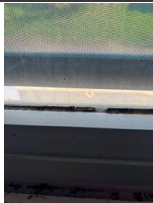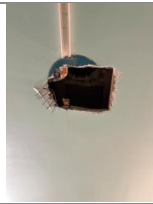ZPSO	Localisation du PRV			MPCA	Critère de décision	Numéro d'analyse	Quantitatif	Photo	
	Étage	Local	Partie d'ouvrage						
P27	RDC	Zone de lavage	Menuiserie	Mastic vitrier	Sur sondage	--			
P32	RDC	SAS	Cueillie verticale / Mur de refend	Enduit ciment	Sur résultat d'analyse	P32	0.925 t		
P33	RDC	SAS	Centre mur	Enduit ciment	Sur résultat d'analyse	P33			
P39	RDC	Bloc 3	Centre mur	Enduit ciment	Sur résultat d'analyse	P39			
P39	RDC	Ensemble des pièces	Ensemble des murs porteurs	Enduit ciment	Sur sondage	--			
P34	RDC	SAS	Centre plafond	Enduit plâtre	Sur résultat d'analyse	P34	2 t		
P35	RDC	Bloc 2	Centre plafond	Enduit plâtre	Sur résultat d'analyse	P35			
P35	RDC	Ensemble des pièces (Sauf partie Algéco)	Ensemble du plafond	Enduit plâtre	Sur sondage	--			
P378	Ext	Toiture R+4	Conduit	Fibrociment	Sur résultat d'analyse	P378	1 t		
P378	Ext	Toiture R+4	Mitre		Sur sondage	--	0,02 t		

4.3. Matériaux et produits ne contenant pas d'amiante identifiés

ZPSO	Localisation du PRV			MPCA	Susceptible de contenir de l'amiante	Critère de décision	Numéro d'analyse
	Étage	Local	Partie d'ouvrage				
P1	R+1	Circulation 1	Sol	Linoléum beige + colle jaune	Oui	Sur résultat d'analyse	P1
P2	R+1	Circulation 1	Sol	Dalle de sol bleue	Oui	Sur résultat d'analyse	P2
P3	R+1	Circulation 1	Sol	Ragréage	Oui	Sur résultat d'analyse	P3
P4	R+1	Accueil	Sol	Linoléum vert + colle jaune	Oui	Sur résultat d'analyse	P4
P5	R+1	Accueil	Sol	Ragréage	Oui	Sur résultat d'analyse	P5
P6	R+1	Bureau 3	Sol	Linoléum gris moucheté + colle jaune	Oui	Sur résultat d'analyse	P6
P7	R+1	Bureau 3	Sol	Ragréage	Oui	Sur résultat d'analyse	P7
P8	R+1	Bureau de consultation	Sol	Colle de carrelage beige 30x30	Oui	Sur résultat d'analyse	P8
P9	R+1	Bureau polyvalent	Sol	Colle de carrelage beige 30x30	Oui	Sur résultat d'analyse	P9
P10	R+1	Bureau de consultation	Sol	Ragréage	Oui	Sur résultat d'analyse	P10
P11	R+1	Vestiaire	Sol	Linoléum gris foncé + colle jaune	Oui	Sur résultat d'analyse	P11
P12	R+1	WC PMR	Sol	Linoléum gris foncé + colle jaune	Oui	Sur résultat d'analyse	P12
P13	R+1	WC PMR	Sol	Ragréage	Oui	Sur résultat d'analyse	P13
P16	R+1	Sanitaire	Sol	Ragréage	Oui	Sur résultat d'analyse	P16
P18	R+1	Espace d'attente	Sol	Colle de carrelage granito marbré	Oui	Sur résultat d'analyse	P18
P19	R+1	Espace d'attente	Sol	Colle de carrelage granito marbré	Oui	Sur résultat d'analyse	P19
P20	R+1	Bureau de consultation	Mur	Colle de plinthe	Oui	Sur résultat d'analyse	P20
P21	R+1	Bureau polyvalent	Mur	Colle de plinthe	Oui	Sur résultat d'analyse	P21
P22	R+1	Bureau de consultation	Mur périphérique	Enduit plâtre	Oui	Sur résultat d'analyse	P22
P23	R+1	Bureau polyvalent	Cloison	Plaque de plâtre	Oui	Sur résultat d'analyse	P23

RAAT

ZPSO	Localisation du PRV			MPCA	Susceptible de contenir de l'amiante	Critère de décision	Numéro d'analyse
	Étage	Local	Partie d'ouvrage				
P24	R+1	Bureau de consultation	Cloison	Bande calicot	Oui	Sur résultat d'analyse	P24
P25	R+1	Sanitaire	Mur	Colle de plinthe beige	Oui	Sur résultat d'analyse	P25
P27	R+1	Circulation 1	Cloison brique	Enduit plâtre	Oui	Sur résultat d'analyse	P27
P28	R+1	Circulation 1	Cloison brique	Enduit de scellement	Oui	Sur résultat d'analyse	P28
P29	R+1	Circulation 1	Mur	Colle de plinthe PVC	Oui	Sur résultat d'analyse	P29
P30	R+1	Circulation 1	Cloison brique	Enduit plâtre	Oui	Sur résultat d'analyse	P30
P31	R+1	Circulation 1	Cloison brique	Enduit de scellement	Oui	Sur résultat d'analyse	P31
P32	R+1	Espace d'attente	Mur périphérique	Enduit plâtre	Oui	Sur résultat d'analyse	P32
P35	R+1	Circulation 1	Poutre plénum cueillie horizontale	Enduit ciment	Oui	Sur résultat d'analyse	P35
P36	R+1	Circulation 1	Poutre plénum cueillie horizontale	Enduit ciment	Oui	Sur résultat d'analyse	P36
P37	R+1	Circulation 1	Plafond	Dalle de faux plafond	Oui	Sur résultat d'analyse	P37
P38	R+1	Espace d'attente	Plafond	Dalle de faux plafond	Oui	Sur résultat d'analyse	P38
P39	R+1	Espace d'attente	Cueillie verticale	Enduit ciment	Oui	Sur résultat d'analyse	P39
P42	R+1	Sanitaire	Mur	Colle de faïence blanche 15x15	Oui	Sur résultat d'analyse	P42
P43	R+1	Bureau 2	Evier	Peinture	Oui	Sur résultat d'analyse	P43
P44	R+1	Bureau 2	Mur	Colle de faïence beige rectangle	Oui	Sur résultat d'analyse	P44
P45	R+1	Chambre 131/132	Sol	Linoléum gris + colle jaune	Oui	Sur résultat d'analyse	P45
P46	R+1	Chambre 131/132	Sol	Ragréage	Oui	Sur résultat d'analyse	P46
P47	R+1	Chambre 133/134	Sol	Linoléum beige moucheté + colle jaune	Oui	Sur résultat d'analyse	P47
P48	R+1	Chambre 133/134	Sol	Ragréage	Oui	Sur résultat d'analyse	P48
P49	R+1	Sanitaire commun	Sol	Linoléum gris + colle jaune	Oui	Sur résultat d'analyse	P49

RAAT

ZPSO	Localisation du PRV			MPCA	Susceptible de contenir de l'amiante	Critère de décision	Numéro d'analyse
	Étage	Local	Partie d'ouvrage				
P50	R+1	Sanitaire commun	Sol	Dalle de sol bleu souple	Oui	Sur résultat d'analyse	P50
P51	R+1	Sanitaire commun dégagement	Sol	Linoléum gris clair + colle jaune	Oui	Sur résultat d'analyse	P51
P52	R+1	Sanitaire commun dégagement	Sol	Ragréage	Oui	Sur résultat d'analyse	P52
P53	R+1	Sanitaire commun placard	Sol	Dalle de sol blanche	Oui	Sur résultat d'analyse	P53
P54	R+1	Sanitaire commun placard	Sol	Dalle de sol rouge	Oui	Sur résultat d'analyse	P54
P55	R+1	Circulation 2	Sol	Colle de carrelage blanc 30x30	Oui	Sur résultat d'analyse	P55
P56	R+1	Circulation 2	Sol	Ragréage	Oui	Sur résultat d'analyse	P56
P57	R+1	Circulation 2	Sol	Colle de carrelage beige 30x30	Oui	Sur résultat d'analyse	P57
P58	R+1	Chambre 101/102	Sol	Colle de carrelage gris 30x30	Oui	Sur résultat d'analyse	P58
P59	R+1	Chambre 101/102	Doublage brique	Enduit plâtre	Oui	Sur résultat d'analyse	P59
P60	R+1	Chambre 101/102	Mur périphérique	Enduit plâtre	Oui	Sur résultat d'analyse	P60
P61	R+1	Chambre 101/102	Mur	Joint de dilatation	Oui	Sur résultat d'analyse	P61
P62	R+1	Circulation 2	Mur refend	Enduit plâtre	Oui	Sur résultat d'analyse	P62
P63	R+1	Circulation 2	Mur refend	Enduit ciment	Oui	Sur résultat d'analyse	P63
P64	R+1	Circulation 3	Sol	Colle de carrelate blanc 30x30	Oui	Sur résultat d'analyse	P64
P65	R+1	Chambre 121/122	Sol	Colle de carrelate gris 30x30	Oui	Sur résultat d'analyse	P65
P66	R+1	Chambre 121/122	Mur	Colle de plinthe grise	Oui	Sur résultat d'analyse	P66
P67	R+1	Chambre 103	Mur	Colle de plinthe grise	Oui	Sur résultat d'analyse	P67
P68	R+1	Chambre 103	Mur	Colle de faïence blanche 15x15	Oui	Sur résultat d'analyse	P68
P69	R+1	Circulation 2	Mur	Colle de plinthe beige	Oui	Sur résultat d'analyse	P69
P70	R+1	Circulation 3	Mur	Colle de plinthe beige	Oui	Sur résultat d'analyse	P70

RAAT

ZPSO	Localisation du PRV			MPCA	Susceptible de contenir de l'amiante	Critère de décision	Numéro d'analyse
	Étage	Local	Partie d'ouvrage				
P71	R+1	PC infirmier	Mur	Colle de faïence blanche 15x15	Oui	Sur résultat d'analyse	P71
P73	R+1	Balcon Chambre 105	Sol	Colle de carrelage 5x5	Oui	Sur résultat d'analyse	P73
P74	R+1	Balcon Chambre 111	Sol	Colle de carrelage 5x5	Oui	Sur résultat d'analyse	P74
P75	R+1	Circulation 2	Gaine technique	Isolant de calorifuge	Oui	Sur résultat d'analyse	P75
P77	R+1	Chambre 131/132	Plénium	Enveloppe + isolant de calorifuge	Oui	Sur résultat d'analyse	P77
P78	R+3	Chambre 315/316	Sol	Linoléum vert + colle jaune	Oui	Sur résultat d'analyse	P78
P79	R+3	Chambre 315/316	Sol	Ragréage	Oui	Sur résultat d'analyse	P79
P80	R+3	Circulation 3	Sol	Linoléum beige moucheté + colle jaune	Oui	Sur résultat d'analyse	P80
P81	R+3	Circulation 3	Sol	Ragréage	Oui	Sur résultat d'analyse	P81
P82	R+3	Circulation 2	Sol	Linoléum gris + colle jaune	Oui	Sur résultat d'analyse	P82
P83	R+3	Circulation 2	Sol	Ragréage	Oui	Sur résultat d'analyse	P83
P84	R+3	Chambre 311/312	Sol	Linoléum orange + colle jaune	Oui	Sur résultat d'analyse	P84
P85	R+3	Chambre 311/312	Sol	Ragréage	Oui	Sur résultat d'analyse	P85
P86	R+3	Chambre 309	Sol	Linoléum vert bleuté + colle jaune	Oui	Sur résultat d'analyse	P86
P87	R+3	Chambre 309	Sol	Ragréage	Oui	Sur résultat d'analyse	P87
P88	R+3	Chambre 307	Sol	Linoléum orange clair + colle jaune	Oui	Sur résultat d'analyse	P88
P89	R+3	Chambre 307	Sol	Ragréage	Oui	Sur résultat d'analyse	P89
P90	R+3	Sanitaire commun	Sol	Colle de carrelage beige foncé 30x30	Oui	Sur résultat d'analyse	P90
P91	R+3	Lingerie	Sol	Colle de carrelage beige foncé 30x30	Oui	Sur résultat d'analyse	P91
P92	R+3	Chambre 329	Sol	Colle de carrelage gris 30x30	Oui	Sur résultat d'analyse	P92
P93	R+3	Chambre 329	Sol	Ragréage	Oui	Sur résultat d'analyse	P93

RAAT

ZPSO	Localisation du PRV			MPCA	Susceptible de contenir de l'amiante	Critère de décision	Numéro d'analyse
	Étage	Local	Partie d'ouvrage				
P94	R+3	Circulation 1	Sol	Colle de carrelage beige 30x30	Oui	Sur résultat d'analyse	P94
P95	R+3	Circulation 1	Sol	Ragréage	Oui	Sur résultat d'analyse	P95
P96	R+3	Circulation 1	Mur	Colle de plinthe beige	Oui	Sur résultat d'analyse	P96
P97	R+3	PC infirmier	Sol	Colle de carrelage gris 30x30	Oui	Sur résultat d'analyse	P97
P98	R+3	PC infirmier	Mur	Colle de plinthe grise	Oui	Sur résultat d'analyse	P98
P99	R+3	Circulation 1	Sol	Colle de carrelage beige 30x30	Oui	Sur résultat d'analyse	P99
P100	R+3	Circulation 1	Mur	Colle de plinthe beige	Oui	Sur résultat d'analyse	P100
P101	R+3	Chambre 301/302	Mur	Colle de plinthe grise	Oui	Sur résultat d'analyse	P101
P102	R+3	Lingerie	Mur	Colle de plinthe grise	Oui	Sur résultat d'analyse	P102
P103	R+3	Circulation 3	Mur	Colle de plinthe gris foncé	Oui	Sur résultat d'analyse	P103
P104	R+3	Chambre 309	Mur périphérique	Enduit plâtre	Oui	Sur résultat d'analyse	P104
P105	R+3	Chambre 309	Cloison brique	Enduit plâtre	Oui	Sur résultat d'analyse	P105
P106	R+3	Chambre 309	Cloison	Colle de faïence blanche 15x15	Oui	Sur résultat d'analyse	P106
P107	R+3	Chambre 309	Plafond plénum	Enduit plâtre	Oui	Sur résultat d'analyse	P107
P108	R+3	Chambre 309	Plafond	Dalle de faux plafond	Oui	Sur résultat d'analyse	P108
P109	R+3	Circulation 2	Mur refend	Enduit plâtre	Oui	Sur résultat d'analyse	P109
P110	R+3	Chambre 309	Mur	Colle de plinthe	Oui	Sur résultat d'analyse	P110
P111	R+3	Chambre 329	Mur	Colle de faïence blanche 15x15	Oui	Sur résultat d'analyse	P111
P112	R+3	Chambre 337/338	Mur	Colle de faïence blanche 15x15	Oui	Sur résultat d'analyse	P112
P113	R+3	Chambre 305	Mur	Colle de faïence beige rectangle	Oui	Sur résultat d'analyse	P113
P114	R+3	Chambre 301/302	Mur	Colle de faïence beige rectangle	Oui	Sur résultat d'analyse	P114

RAAT

ZPSO	Localisation du PRV			MPCA	Susceptible de contenir de l'amiante	Critère de décision	Numéro d'analyse
	Étage	Local	Partie d'ouvrage				
P116	R+3	Circulation 1	Plafond plénum	Enduit plâtre	Oui	Sur résultat d'analyse	P116
P117	R+3	Placard Circulation 1	Gaine technique	Isolant de calorifuge	Oui	Sur résultat d'analyse	P117
P118	R+3	Chambre 315/316	Mur	Colle de plinthe verte	Oui	Sur résultat d'analyse	P118
P119	R+3	Chambre 311/312	Mur	Colle de plinthe verte	Oui	Sur résultat d'analyse	P119
P120	R+3	Chambre 333	Doublage brique	Enduit plâtre	Oui	Sur résultat d'analyse	P120
P121	R+3	Circulation 1	Mur refend	Enduit plâtre	Oui	Sur résultat d'analyse	P121
P122	R+3	Chambre 333	Cloison brique	Enduit plâtre	Oui	Sur résultat d'analyse	P122
P123	R+3	Circulation 3	Gaine technique	Filasse RIA	Oui	Sur résultat d'analyse	P123
P124	R+3	Chambre 319/320	Mur	Colle de plinthe beige	Oui	Sur résultat d'analyse	P124
P125	R+4	Office	Sol	Colle de carrelage bleu hexagonal	Oui	Sur résultat d'analyse	P125
P126	R+4	Office	Sol	Colle de carrelage bleu hexagonal	Oui	Sur résultat d'analyse	P126
P127	R+4	Office	Sol	Colle de carrelage rose hexagonal	Oui	Sur résultat d'analyse	P127
P128	R+4	Office	Sol	Colle de carrelage rose hexagonal	Oui	Sur résultat d'analyse	P128
P129	R+4	Office	Sol	Ragréage	Oui	Sur résultat d'analyse	P129
P130	R+4	Sanitaire 1	Sol	Colle de carrelage granito	Oui	Sur résultat d'analyse	P130
P131	R+4	Dégagement 1	Sol	Colle de carrelage granito	Oui	Sur résultat d'analyse	P131
P132	R+4	Sanitaire 1	Sol	Ragréage	Oui	Sur résultat d'analyse	P132
P133	R+4	Secrétariat administration	Sol	Colle de carrelage gris 30x30	Oui	Sur résultat d'analyse	P133
P134	R+4	Secrétariat administration	Sol	Ragréage	Oui	Sur résultat d'analyse	P134
P135	R+4	Archives	Sol	Colle de carrelage granito moucheté	Oui	Sur résultat d'analyse	P135

RAAT

ZPSO	Localisation du PRV			MPCA	Susceptible de contenir de l'amiante	Critère de décision	Numéro d'analyse
	Étage	Local	Partie d'ouvrage				
P136	R+4	Archives	Sol	Colle de carrelage granito moucheté	Oui	Sur résultat d'analyse	P136
P137	R+4	Archives	Sol	Ragréage	Oui	Sur résultat d'analyse	P137
P138	R+4	Médecin 3	Sol	Colle de carrelage moucheté	Oui	Sur résultat d'analyse	P138
P139	R+4	Médecin 3	Sol	Ragréage	Oui	Sur résultat d'analyse	P139
P140	R+4	Office	Mur	Colle de faïence bleu mosaïque	Oui	Sur résultat d'analyse	P140
P141	R+4	Office	Mur	Colle de faïence bleu mosaïque	Oui	Sur résultat d'analyse	P141
P142	R+4	Office	Mur	Colle de faïence blanche 15x15	Oui	Sur résultat d'analyse	P142
P143	R+4	Office	Mur	Colle de faïence blanche 15x15	Oui	Sur résultat d'analyse	P143
P144	R+4	Office	Cloison brique	Enduit de scellement	Oui	Sur résultat d'analyse	P144
P145	R+4	Office	Mur	Enduit gouttelette	Oui	Sur résultat d'analyse	P145
P146	R+4	Archives	Cloison brique	Enduit de scellement	Oui	Sur résultat d'analyse	P146
P147	R+4	Archives	Mur	Revêtement bitumineux	Oui	Sur résultat d'analyse	P147
P148	R+4	Dégagement 1	Mur	Colle de plinthe granito beige	Oui	Sur résultat d'analyse	P148
P149	R+4	Dégagement 1	Mur	Colle de plinthe granito beige	Oui	Sur résultat d'analyse	P149
P152	R+4	Secrétariat administration	Mur	Colle de plinthe grise	Oui	Sur résultat d'analyse	P152
P153	R+4	Self	Mur	Colle de plinthe grise	Oui	Sur résultat d'analyse	P153
P154	R+4	Archives	Mur	Colle de faïence blanche 10x10	Oui	Sur résultat d'analyse	P154
P155	R+4	Archives	Mur	Colle de faïence jaune 10x10	Oui	Sur résultat d'analyse	P155
P156	R+4	Office	Mur	Enduit gouttelette	Oui	Sur résultat d'analyse	P156
P157	R+4	Office	Mur	Colle de faïence blanche 15x15	Oui	Sur résultat d'analyse	P157
P158	R+4	Sanitaire 1	Mur	Colle de faïence bleue rectangle	Oui	Sur résultat d'analyse	P158

RAAT

ZPSO	Localisation du PRV			MPCA	Susceptible de contenir de l'amiante	Critère de décision	Numéro d'analyse
	Étage	Local	Partie d'ouvrage				
P159	R+4	Archives	Cloison	Plaque de plâtre	Oui	Sur résultat d'analyse	P159
P160	R+4	Archives	Cloison	Calicot	Oui	Sur résultat d'analyse	P160
P161	R+4	Self	Cloison	Plaque de plâtre	Oui	Sur résultat d'analyse	P161
P162	R+4	Self	Cloison	Calicot	Oui	Sur résultat d'analyse	P162
P163	R+4	Self	Doublage	Plaque de plâtre	Oui	Sur résultat d'analyse	P163
P164	R+4	Self	Doublage	Calicot	Oui	Sur résultat d'analyse	P164
P165	R+4	Bureau 4	Doublage	Plaque de plâtre	Oui	Sur résultat d'analyse	P165
P166	R+4	Bureau 4	Doublage	Calicot	Oui	Sur résultat d'analyse	P166
P167	R+4	Bureau 4	Doublage	Isolant	Oui	Sur résultat d'analyse	P167
P168	R+4	Archives	Plafond	Enduit plâtre	Oui	Sur résultat d'analyse	P168
P169	R+4	Archives	Plafond	Enduit plâtre	Oui	Sur résultat d'analyse	P169
P170	R+4	Self	Plafond	Dalle de faux plafond	Oui	Sur résultat d'analyse	P170
P171	R+4	Self	Plafond	Isolant	Oui	Sur résultat d'analyse	P171
P172	R+4	Dégagement	Plafond	Dalle de faux plafond	Oui	Sur résultat d'analyse	P172
P173	R+4	Office	Cueillie verticale poteau	Enduit ciment	Oui	Sur résultat d'analyse	P173
P174	R+4	Self	Poutre plénum	Enduit ciment	Oui	Sur résultat d'analyse	P174
P175	R+4	Self	Gaine léger plénum	Enveloppe + isolant	Oui	Sur résultat d'analyse	P175
P176	R+4	Médecin 3	Mur	Colle de plinthe bleue	Oui	Sur résultat d'analyse	P176
P177	R+4	Hall	Porte Placard (plaque antivibratile)	Carton	Oui	Sur résultat d'analyse	P177
P178	R+4	Cage d'escalier 2	Mur	Enduit ciment	Oui	Sur résultat d'analyse	P178
P179	R+4	Cage d'escalier 2	Plafond	Enduit ciment	Oui	Sur résultat d'analyse	P179

RAAT

ZPSO	Localisation du PRV			MPCA	Susceptible de contenir de l'amiante	Critère de décision	Numéro d'analyse
	Étage	Local	Partie d'ouvrage				
P180	R+4	Cage d'escalier 1	Mur	Enduit plâtre	Oui	Sur résultat d'analyse	P180
P181	R+4	Cage d'escalier 1	Plafond	Enduit plâtre	Oui	Sur résultat d'analyse	P181
P182	R+3	Chambre 317/318	Plafond	Dalle de faux plafond	Oui	Sur résultat d'analyse	P182
P183	R+1	Espace d'attente	Porte Placard (plaque anti vibratile)	Tampon bitumineux	Oui	Sur résultat d'analyse	P183
P184	RDC	Circulation	Sol	Linoléum bleu + colle jaune	Oui	Sur résultat d'analyse	P184
P185	RDC	Circulation	Sol	Linoléum bleu + colle jaune	Oui	Sur résultat d'analyse	P185
P186	RDC	Circulation	Sol	Ragréage	Oui	Sur résultat d'analyse	P186
P187	RDC	Local déchets	Sol	Colle de carrelage gris 20x20	Oui	Sur résultat d'analyse	P187
P188	RDC	Local déchets	Sol	Colle de carrelage gris 20x21	Oui	Sur résultat d'analyse	P188
P189	RDC	Local déchets	Sol	Ragréage	Oui	Sur résultat d'analyse	P189
P190	RDC	Vestiaire homme	Sol	Linoléum marron + colle jaune	Oui	Sur résultat d'analyse	P190
P191	RDC	Vestiaire homme	Sol	Linoléum marron + colle jaune	Oui	Sur résultat d'analyse	P191
P192	RDC	Vestiaire homme	Sol	Ragréage	Oui	Sur résultat d'analyse	P192
P193	RDC	Vestiaire homme douche	Sol	Linoléum blanc + colle joué	Oui	Sur résultat d'analyse	P193
P194	RDC	Vestiaire homme douche	Sol	Ragréage	Oui	Sur résultat d'analyse	P194
P195	RDC	Pharmacie 1	Sol	Linoléum a pois	Oui	Sur résultat d'analyse	P195
P196	RDC	Pharmacie 2	Sol	Linoléum a pois	Oui	Sur résultat d'analyse	P196
P197	RDC	Pharmacie 2	Sol	Ragréage	Oui	Sur résultat d'analyse	P197
P198	RDC	Salle de réveil	Sol	Linoléum vert	Oui	Sur résultat d'analyse	P198
P199	RDC	Salle de réveil	Sol	Ragréage	Oui	Sur résultat d'analyse	P199
P200	RDC	Décontamination	Sol	Linoléum vert	Oui	Sur résultat d'analyse	P200

RAAT

ZPSO	Localisation du PRV			MPCA	Susceptible de contenir de l'amiante	Critère de décision	Numéro d'analyse
	Étage	Local	Partie d'ouvrage				
P201	RDC	Pharmacie	Mur	Enduit plâtre	Oui	Sur résultat d'analyse	P201
P202	RDC	Pharmacie	Cueillie verticale	Enduit ciment	Oui	Sur résultat d'analyse	P202
P203	RDC	Circulation	Mur	Enduit plâtre	Oui	Sur résultat d'analyse	P203
P204	RDC	Circulation	Cueillie verticale poteau	Enduit ciment	Oui	Sur résultat d'analyse	P204
P205	RDC	Circulation	Cloisons	Bande calicot	Oui	Sur résultat d'analyse	P205
P206	RDC	Pharmacie	Cloisons	Bande calicot	Oui	Sur résultat d'analyse	P206
P207	RDC	Salle de réveil	Cloisons	Bande calicot	Oui	Sur résultat d'analyse	P207
P208	RDC	Salle de réveil	Cloisons	Plaque de plâtre	Oui	Sur résultat d'analyse	P208
P209	RDC	Circulation	Cloisons	Plaque de plâtre	Oui	Sur résultat d'analyse	P209
P210	RDC	Pharmacie	Cloisons	Plaque de plâtre	Oui	Sur résultat d'analyse	P210
P212	RDC	Salle de réveil	Plafond	Bande calicot	Oui	Sur résultat d'analyse	P212
P213	RDC	Salle de réveil	Plafond	Plaque de plâtre	Oui	Sur résultat d'analyse	P213
P214	RDC	Pharmacie	Plafond	Plaque de plâtre	Oui	Sur résultat d'analyse	P214
P215	RDC	Pharmacie	Plafond	Bande calicot	Oui	Sur résultat d'analyse	P215
P216	RDC	Local déchets	Mur	Colle de faïence grise 20x20	Oui	Sur résultat d'analyse	P216
P217	RDC	Local déchets	Mur	Colle de faïence grise 20x20	Oui	Sur résultat d'analyse	P217
P218	RDC	Local déchets	Mur	Enduit ciment	Oui	Sur résultat d'analyse	P218
P219	RDC	Accès TGS	Plafond	Dalle de faux plafond	Oui	Sur résultat d'analyse	P219
P220	RDC	Salle de réveil	Gaine de ventilation plénum	Calorifuge	Oui	Sur résultat d'analyse	P220
P221	RDC	Local déchets	Gaine de ventilation plénum	Mastic	Oui	Sur résultat d'analyse	P221
P222	RDC	Accès TGS	Plafond plénum	Enduit plâtre	Oui	Sur résultat d'analyse	P222

RAAT

ZPSO	Localisation du PRV			MPCA	Susceptible de contenir de l'amiante	Critère de décision	Numéro d'analyse
	Étage	Local	Partie d'ouvrage				
P223	RDC	Local déchets	Plafond plénum	Enduit plâtre	Oui	Sur résultat d'analyse	P223
P224	RDC	Local électrique	Plafond	Flocage	Oui	Sur résultat d'analyse	P224
P225	RDC	Local électrique	Mur	Enduit ciment	Oui	Sur résultat d'analyse	P225
P226	RDC	Rééducation	Sol	Linoléum gris	Oui	Sur résultat d'analyse	P226
P227	RDC	Rééducation	Sol	Ragréage	Oui	Sur résultat d'analyse	P227
P228	RDC	Cabine 5	Sol	Linoléum marron	Oui	Sur résultat d'analyse	P228
P229	RDC	Cabine 5	Sol	Linoléum bleu clair	Oui	Sur résultat d'analyse	P229
P230	RDC	Cabine 5	Sol	Bleu	Oui	Sur résultat d'analyse	P230
P231	RDC	Rééducation	Sol	Ragréage	Oui	Sur résultat d'analyse	P231
P232	RDC	Rééducation	Cloisons (résidu)	Bande calicot	Oui	Sur résultat d'analyse	P232
P233	RDC	Rééducation	Mur	Enduit ciment	Oui	Sur résultat d'analyse	P233
P234	RDC	Rééducation	Cueillie verticale poteau	Enduit ciment	Oui	Sur résultat d'analyse	P234
P235	RDC	Cabine 4	Mur	Enduit ciment	Oui	Sur résultat d'analyse	P235
P236	RDC	Cabine 4	Cloisons	Enduit plâtre	Oui	Sur résultat d'analyse	P236
P237	RDC	Rééducation	Cloisons	Enduit plâtre	Oui	Sur résultat d'analyse	P237
P238	RDC	Rééducation	Cueillie verticale poteau	Enduit ciment	Oui	Sur résultat d'analyse	P238
P239	RDC	Rééducation	Doublage brique	Enduit plâtre	Oui	Sur résultat d'analyse	P239
P240	RDC	Cabine 1	Doublage brique	Enduit plâtre	Oui	Sur résultat d'analyse	P240
P241	RDC	Rééducation	Chauffage	Isolant	Oui	Sur résultat d'analyse	P241
P242	RDC	Rééducation	Cueillie horizontale poutre	Enduit ciment	Oui	Sur résultat d'analyse	P242
P243	RDC	Rééducation	Plafond	Enduit plâtre	Oui	Sur résultat d'analyse	P243

RAAT

ZPSO	Localisation du PRV			MPCA	Susceptible de contenir de l'amiante	Critère de décision	Numéro d'analyse
	Étage	Local	Partie d'ouvrage				
P244	RDC	Attente	Cloisons	Plaque de plâtre	Oui	Sur résultat d'analyse	P244
P245	RDC	Attente	Cloisons	Bande calicot	Oui	Sur résultat d'analyse	P245
P246	RDC	Attente	Plafond	Dalle de faux plafond	Oui	Sur résultat d'analyse	P246
P247	RDC	Attente	Plénum	Isolant	Oui	Sur résultat d'analyse	P247
P248	RDC	Rééducation	Mur	Colle de plinthe beige	Oui	Sur résultat d'analyse	P248
P249	RDC	Cuisine	Mur	Colle de plinthe grise arrondie	Oui	Sur résultat d'analyse	P249
P250	RDC	Cuisine	Mur	Colle de plinthe grise arrondie	Oui	Sur résultat d'analyse	P250
P251	RDC	Cuisine	Mur	Colle de plinthe beige basse	Oui	Sur résultat d'analyse	P251
P252	RDC	Cuisine	Mur	Colle de plinthe beige basse	Oui	Sur résultat d'analyse	P252
P253	RDC	Cuisine	Mur	Colle de plinthe beige haute	Oui	Sur résultat d'analyse	P253
P254	RDC	Cuisine	Mur	Colle de plinthe beige haute	Oui	Sur résultat d'analyse	P254
P255	RDC	Local poubelle	Mur	Colle de plinthe grise	Oui	Sur résultat d'analyse	P255
P256	RDC	Local poubelle	Mur	Colle de plinthe grise	Oui	Sur résultat d'analyse	P256
P257	RDC	Circulation	Mur	Colle de plinthe blanche basse	Oui	Sur résultat d'analyse	P257
P258	RDC	Circulation	Mur	Colle de plinthe blanche basse	Oui	Sur résultat d'analyse	P258
P259	RDC	Cuisine réserve	Mur	Colle de plinthe rose	Oui	Sur résultat d'analyse	P259
P260	RDC	Économat	Sol	Colle de carrelage hexagonal	Oui	Sur résultat d'analyse	P260
P261	RDC	WC	Sol	Colle de carrelage hexagonal	Oui	Sur résultat d'analyse	P261
P262	RDC	Circulation	Sol	Colle de carrelage bleu 10x10	Oui	Sur résultat d'analyse	P262
P263	RDC	Circulation	Sol	Colle de carrelage bleu 10x10	Oui	Sur résultat d'analyse	P263
P264	RDC	Stockage	Sol	Colle de carrelage gris marbré 30x30	Oui	Sur résultat d'analyse	P264

RAAT

ZPSO	Localisation du PRV			MPCA	Susceptible de contenir de l'amiante	Critère de décision	Numéro d'analyse
	Étage	Local	Partie d'ouvrage				
P265	RDC	Cuisine	Sol	Colle de carrelage gris marbré 30x30	Oui	Sur résultat d'analyse	P265
P266	RDC	Cuisine	Sol	Colle de carrelage rose 10x10	Oui	Sur résultat d'analyse	P266
P267	RDC	Cuisine	Sol	Colle de carrelage rose 10x10	Oui	Sur résultat d'analyse	P267
P268	RDC	Zone transfert	Sol	Colle de carrelage gris 30x30	Oui	Sur résultat d'analyse	P268
P269	RDC	Stock médicament	Sol	Colle de carrelage gris 30x30	Oui	Sur résultat d'analyse	P269
P270	RDC	Stock médicament	Sol	Revêtement de sol souple beige	Oui	Sur résultat d'analyse	P270
P271	RDC	Stock médicament	Sol	Ragréage	Oui	Sur résultat d'analyse	P271
P272	RDC	Économat	Mur	Colle de plinthe blanche haute	Oui	Sur résultat d'analyse	P272
P273	RDC	Sanitaire	Mur	Colle de faïence blanche 10x10	Oui	Sur résultat d'analyse	P273
P274	RDC	Cuisine	Mur	Colle de faïence blanche 20x20	Oui	Sur résultat d'analyse	P274
P275	RDC	Cuisine	Mur	Colle de faïence blanche 20x20	Oui	Sur résultat d'analyse	P275
P276	RDC	Cuisine	Mur	Colle de faïence blanche 20x20	Oui	Sur résultat d'analyse	P276
P277	RDC	Circulation	Mur	Enduit ciment	Oui	Sur résultat d'analyse	P277
P278	RDC	Stock médicament	Mur	Enduit ciment	Oui	Sur résultat d'analyse	P278
P279	RDC	Économat	Cueillie verticale	Enduit ciment	Oui	Sur résultat d'analyse	P279
P280	RDC	Cuisine	Plafond	Enduit plâtre	Oui	Sur résultat d'analyse	P280
P281	RDC	Économat	Plafond	Enduit plâtre	Oui	Sur résultat d'analyse	P281
P282	RDC	Cuisine	Plafond	Dalle de faux plafond	Oui	Sur résultat d'analyse	P282
P283	RDC	Placard Circulation	Sol	Dalle souple grise + Dalle de sol bleue	Oui	Sur résultat d'analyse	P283
P284	RDC	Circulation	Fenêtre aluminium	Mastic vitrier	Oui	Sur résultat d'analyse	P284
P285	RDC	Stock médicament	Fenêtre métallique	Mastic vitrier	Oui	Sur résultat d'analyse	P285

RAAT

ZPSO	Localisation du PRV			MPCA	Susceptible de contenir de l'amiante	Critère de décision	Numéro d'analyse
	Étage	Local	Partie d'ouvrage				
P286	RDC	Circulation	Plafond	Calorifuge	Oui	Sur résultat d'analyse	P286
P287	RDC	Circulation	Cloisons brique	Enduit plâtre	Oui	Sur résultat d'analyse	P287
P288	RDC	Circulation	Cloisons brique	Enduit plâtre + ciment	Oui	Sur résultat d'analyse	P288
P289	RDC	Vestiaire	Mur	Colle de plinthe beige rectangle	Oui	Sur résultat d'analyse	P289
P290	RDC	Vestiaire	Mur	Colle de plinthe beige rectangle	Oui	Sur résultat d'analyse	P290
P291	RDC	Couloir vestiaire	Mur	Colle de plinthe granito	Oui	Sur résultat d'analyse	P291
P292	RDC	Couloir vestiaire	Mur	Colle de plinthe granito	Oui	Sur résultat d'analyse	P292
P293	RDC	Vestiaire	Sol	Colle de carrelage beige 30x30	Oui	Sur résultat d'analyse	P293
P294	RDC	Vestiaire	Sol	Colle de carrelage beige 30x30	Oui	Sur résultat d'analyse	P294
P295	RDC	Vestiaire	Cueillie verticale poteau	Enduit ciment	Oui	Sur résultat d'analyse	P295
P296	RDC	Vestiaire	Cueillie horizontale poutre	Enduit ciment	Oui	Sur résultat d'analyse	P296
P297	RDC	Vestiaire	Plafond	Enduit plâtre	Oui	Sur résultat d'analyse	P297
P299	RDC	Circulation	Plafond	Plaque de plâtre	Oui	Sur résultat d'analyse	P299
P300	RDC	Circulation	Plafond	Bande calicot	Oui	Sur résultat d'analyse	P300
P301	Ext	Façade Ouest	Mur RDC	Enduit ciment	Oui	Sur résultat d'analyse	P301
P302	Ext	Façade Ouest	Poteau RDC	Enduit ciment	Oui	Sur résultat d'analyse	P302
P303	Ext	Façade Ouest	Mur R+1	Enduit ciment	Oui	Sur résultat d'analyse	P303
P304	Ext	Façade Ouest	Poteau balcon R+1	Enduit ciment	Oui	Sur résultat d'analyse	P304
P305	Ext	Façade Sud	Mur R+1	Enduit ciment	Oui	Sur résultat d'analyse	P305
P306	Ext	Façade Sud	Poteau balcon R+1	Enduit ciment	Oui	Sur résultat d'analyse	P306
P307	Ext	Façade Sud	Mur R+3	Enduit ciment	Oui	Sur résultat d'analyse	P307

RAAT

ZPSO	Localisation du PRV			MPCA	Susceptible de contenir de l'amiante	Critère de décision	Numéro d'analyse
	Étage	Local	Partie d'ouvrage				
P308	Ext	Façade Sud	Mur Balnéo	Enduit ciment	Oui	Sur résultat d'analyse	P308
P309	Ext	Façade Est	Mur R+1	Enduit ciment	Oui	Sur résultat d'analyse	P309
P310	Ext	Façade Est	Mur R+1	Enduit ciment	Oui	Sur résultat d'analyse	P310
P311	Ext	Façade Nord	Mur R+1	Enduit ciment	Oui	Sur résultat d'analyse	P311
P312	Ext	Façade Nord	Poteau RDC	Enduit ciment	Oui	Sur résultat d'analyse	P312
P313	Ext	Façade Nord	Mur RDC	Enduit ciment	Oui	Sur résultat d'analyse	P313
P314	Ext	Façade Nord	Poteau RDC excentré	Enduit ciment	Oui	Sur résultat d'analyse	P314
P315	Ext	Façade Nord	Poteau RDC excentré	Enduit ciment	Oui	Sur résultat d'analyse	P315
P316	Ext	Façade Nord	Cueillie verticale	Enduit ciment	Oui	Sur résultat d'analyse	P316
P317	Ext	Façade Sud	Centre mur balcon	Enduit ciment	Oui	Sur résultat d'analyse	P317
P318	Ext	Façade Sud	Nez de dalle balcon	Enduit ciment	Oui	Sur résultat d'analyse	P318
P319	Ext	Façade Ouest	Nez de dalle balcon	Enduit ciment	Oui	Sur résultat d'analyse	P319
P320	RDC	Ascenseur 1 Trémie	Mur	Enduit ciment	Oui	Sur résultat d'analyse	P320
P321	RDC	Ascenseur 1 Trémie	Sol	Ragréage	Oui	Sur résultat d'analyse	P321
P322	RDC	Ascenseur 1 Trémie	Porte palière	Enduit blanc	Oui	Sur résultat d'analyse	P322
P323	RDC	Ascenseur 1 Trémie	Guide métallique	Peinture	Oui	Sur résultat d'analyse	P323
P324	RDC	Ascenseur 2 Trémie	Mur	Enduit ciment	Oui	Sur résultat d'analyse	P324
P325	RDC	Ascenseur 2 Trémie	Sol	Ragréage	Oui	Sur résultat d'analyse	P325
P326	RDC	Ascenseur 2 Trémie	Mur (côté ouverture)	Enduit ciment	Oui	Sur résultat d'analyse	P326
P327	RDC	Ascenseur 2 Trémie	Porte palière	Isolant	Oui	Sur résultat d'analyse	P327
P328	RDC	Ascenseur 2 Trémie	Guide métallique	Peinture	Oui	Sur résultat d'analyse	P328

ZPSO	Localisation du PRV			MPCA	Susceptible de contenir de l'amiante	Critère de décision	Numéro d'analyse
	Étage	Local	Partie d'ouvrage				
P329	RDC	Ascenseur 2 Trémie	Porte palière	Peinture	Oui	Sur résultat d'analyse	P329
P330	RDC	Ascenseur 3 Trémie	Mur	Enduit ciment	Oui	Sur résultat d'analyse	P330
P331	RDC	Ascenseur 3 Trémie	Mur (côté ouverture)	Enduit ciment	Oui	Sur résultat d'analyse	P331
P332	RDC	Ascenseur 3 Trémie	Sol	Ragréage	Oui	Sur résultat d'analyse	P332
P333	RDC	Ascenseur 3 Trémie	Porte palière	Peinture	Oui	Sur résultat d'analyse	P333
P334	RDC	Ascenseur 3 Trémie	Guide métallique	Peinture	Oui	Sur résultat d'analyse	P334
P335	RDC	Ascenseur 4 Trémie	Mur (côté ouverture)	Enduit ciment	Oui	Sur résultat d'analyse	P335
P336	RDC	Ascenseur 4 Trémie	Mur	Enduit de scellement parpaing	Oui	Sur résultat d'analyse	P336
P338	R+4	Ascenseur 3 Machinerie	Moteur	Peinture	Oui	Sur résultat d'analyse	P338
P340	R+4	Ascenseur 3 et 4 Machinerie	Mur	Enduit ciment	Oui	Sur résultat d'analyse	P340
P341	R+4	Ascenseur 2 Machinerie	Moteur	Peinture	Oui	Sur résultat d'analyse	P341
P342	R+4	Ascenseur 2 Machinerie	Moteur	Garniture de frein	Oui	Sur résultat d'analyse	P342
P343	R+1	Salle d'attente	Fenêtre aluminium	Joint Compriband	Oui	Sur résultat d'analyse	P343
P344	R+1	Bureau anesthésiste	Fenêtre aluminium	Enduit de scellement	Oui	Sur résultat d'analyse	P344
P345	R+1	Bureau anesthésiste	Fenêtre aluminium	Joint de finition extérieure	Oui	Sur résultat d'analyse	P345
P346	R+3	Chambre 305	Fenêtre PVC	Joint de finition extérieure	Oui	Sur résultat d'analyse	P346
P347	R+4	Self	Fenêtre PVC	Joint Compriband	Oui	Sur résultat d'analyse	P347
P348	R+3	Cage d'escalier 3	Sol (palier)	Dalle de sol beige	Oui	Sur résultat d'analyse	P348
P349	R+3	Cage d'escalier 3	Sol (palier)	Colle jaune	Oui	Sur résultat d'analyse	P349
P350	R+3	Cage d'escalier 3	Sol (palier)	Ragréage	Oui	Sur résultat d'analyse	P350
P351	R+3	Cage d'escalier 3	Sol (escaliers)	Linoléum beige	Oui	Sur résultat d'analyse	P351

ZPSO	Localisation du PRV			MPCA	Susceptible de contenir de l'amiante	Critère de décision	Numéro d'analyse
	Étage	Local	Partie d'ouvrage				
P352	R+3	Cage d'escalier 3	Sol (escaliers)	Colle jaune	Oui	Sur résultat d'analyse	P352
P353	R+3	Cage d'escalier 3	Sol (escaliers)	Ragréage	Oui	Sur résultat d'analyse	P353
P356	R+3	Cage d'escalier 3	Plafond (palier)	Enduit plâtre	Oui	Sur résultat d'analyse	P356
P357	R+3	Cage d'escalier 1	Mur (palier)	Enduit plâtre	Oui	Sur résultat d'analyse	P357
P358	R+3	Cage d'escalier 1	Mur (palier)	Enduit gouttelette	Oui	Sur résultat d'analyse	P358
P359	R+3	Cage d'escalier 1	Sous face escaliers	Enduit plâtre	Oui	Sur résultat d'analyse	P359
P360	R+1	Cage d'escalier 1	Mur (palier)	Enduit plâtre	Oui	Sur résultat d'analyse	P360
P361	R+1	Cage d'escalier 1	Mur (palier)	Enduit gouttelette	Oui	Sur résultat d'analyse	P361
P362	R+2	Circulation	Cloisons	Enduit plâtre	Oui	Sur résultat d'analyse	P362
P363	R+2	Circulation	Cloisons	Enduit plâtre	Oui	Sur résultat d'analyse	P363
P364	R+2	Désinfection	Doublage brique	Enduit plâtre	Oui	Sur résultat d'analyse	P364
P365	R+2	Locaux infirmier	Doublage brique	Enduit plâtre	Oui	Sur résultat d'analyse	P365
P366	R+2	Chambre 233	Sol	Dalle de sol beige	Oui	Sur résultat d'analyse	P366
P367	R+2	Chambre 233	Sol	Ragréage + Colle	Oui	Sur résultat d'analyse	P367
P368	Ext	Toiture R+3	Sol	Shingle	Oui	Sur résultat d'analyse	P368
P369	Ext	Toiture R+3	Sol	Isolant	Oui	Sur résultat d'analyse	P369
P370	Ext	Toiture R+3	Sol	Revêtement bitumineux	Oui	Sur résultat d'analyse	P370
P371	Ext	Toiture R+3	Conduit	Étanchéité bitumineuse	Oui	Sur résultat d'analyse	P371
P372	Ext	Toiture R+3	Acrotère	Revêtement bitumineux	Oui	Sur résultat d'analyse	P372
P373	Ext	Toiture R+3	Acrotère / Baguette alu	Mastic	Oui	Sur résultat d'analyse	P373
P374	Ext	Toiture R+3	Conduit VMC	Enveloppe et calorifuge	Oui	Sur résultat d'analyse	P374

RAAT


ZPSO	Localisation du PRV			MPCA	Susceptible de contenir de l'amiante	Critère de décision	Numéro d'analyse
	Étage	Local	Partie d'ouvrage				
P375	Ext	Toiture R+3	Mur extérieur escalier	Enduit ciment	Oui	Sur résultat d'analyse	P375
P376	Ext	Toiture R+4	Sol	Revêtement bitumineux	Oui	Sur résultat d'analyse	P376
P377	Ext	Toiture R+4	Sol	Pare-vapeur carton	Oui	Sur résultat d'analyse	P377
P379	Ext	Toiture R+4	Acrotère	Revêtement bitumineux	Oui	Sur résultat d'analyse	P379
P380	Ext	Toiture R+4	Mur machinerie ascenseur	Enduit ciment	Oui	Sur résultat d'analyse	P380
P381	Ext	Toiture R+4	Moteur VMC	Mastic	Oui	Sur résultat d'analyse	P381
P382	Ext	Toiture R+4	Moteur VMC / Mitre	Fibre de verre	Oui	Sur résultat d'analyse	P382
P383	Ext	Toiture 2 R+4	Sol	Shingle rose + Revêtement bitumineux	Oui	Sur résultat d'analyse	P383
P384	Ext	Toiture 3 R+4	Sol	Shingle vert	Oui	Sur résultat d'analyse	P384
P385	Ext	Toiture 3 R+4	Sol	Isolant	Oui	Sur résultat d'analyse	P385
P386	Ext	Toiture R+1	Sol	Revêtement bitumineux	Oui	Sur résultat d'analyse	P386
P387	Ext	Toiture R+1	Sol	Isolant	Oui	Sur résultat d'analyse	P387
P388	Ext	Toiture R+1	Sol	Revêtement bitumineux	Oui	Sur résultat d'analyse	P388
P389	Ext	Toiture R+1	Acrotère	Revêtement bitumineux	Oui	Sur résultat d'analyse	P389
P390	Ext	Toiture R+1 / Scanner	Sol	Revêtement bitumineux	Oui	Sur résultat d'analyse	P390
P391	Ext	Toiture R+1 / Scanner	Sol	Isolant	Oui	Sur résultat d'analyse	P391
P392	Ext	Toiture R+1 / Scanner	Sol	Revêtement bitumineux	Oui	Sur résultat d'analyse	P392
P393	RDC	Balnéothérapie	Sol	Colle de carrelage beige	Oui	Sur résultat d'analyse	P393
P394	RDC	Balnéothérapie	Sol	Colle de carrelage beige	Oui	Sur résultat d'analyse	P394
P395	RDC	Balnéothérapie	Mur	Colle de faïence Beige 10x10	Oui	Sur résultat d'analyse	P395
P396	RDC	Balnéothérapie	Mur	Colle de faïence Beige 10x10	Oui	Sur résultat d'analyse	P396

RAAT

ZPSO	Localisation du PRV			MPCA	Susceptible de contenir de l'amiante	Critère de décision	Numéro d'analyse
	Étage	Local	Partie d'ouvrage				
P397	RDC	Balnéothérapie	Mur (skimmer)	Colle de faïence Piscine	Oui	Sur résultat d'analyse	P397
P398	RDC	Balnéothérapie	Mur (Spot)	Colle de faïence Piscine	Oui	Sur résultat d'analyse	P398
P399	RDC	Balnéothérapie	Sol (bonde de fond)	Colle de carrelage piscine	Oui	Sur résultat d'analyse	P399
P400	RDC	Balnéothérapie	Sol (margelle)	Colle de carrelage piscine	Oui	Sur résultat d'analyse	P400
P401	RDC	Atelier	Menuiserie métallique	Joint de vitrage	Oui	Sur résultat d'analyse	P401
P402	RDC	Atelier	Mur	Enduit ciment	Oui	Sur résultat d'analyse	P402
P403	RDC	Cage escaliers 1	Sol	Colle de carrelage marbre	Oui	Sur résultat d'analyse	P403
P405	RDC	Salle d'attente	Sol	Colle de carrelage marbre	Oui	Sur résultat d'analyse	P405
P406	RDC	Salle d'attente	Murs	Colle de plinthe marbre	Oui	Sur résultat d'analyse	P406
P407	RDC	Salle d'attente	Sol	Colle de carrelage marbré 30x30	Oui	Sur résultat d'analyse	P407
P408	RDC	Salle d'attente	Murs	Colle de plinthe marbrée	Oui	Sur résultat d'analyse	P408
P410	RDC	Bureau consultation 1	Sol	Revêtement souple + colle	Oui	Sur résultat d'analyse	P410
P411	R+2	Chambre 221	Sol	Colle de carrelage gris 30x30	Oui	Sur résultat d'analyse	P411
P412	R+2	Chambre 221	Murs	Colle de plinthe grise	Oui	Sur résultat d'analyse	P412
P413	R+2	Chambre 221	Murs	Colle de faïence blanche 15x15	Oui	Sur résultat d'analyse	P413
P414	R+2	Chambre 219	Sol	Colle de carrelage gris 30x30	Oui	Sur résultat d'analyse	P414
P415	R+2	Chambre 219	Murs	Colle de plinthe grise	Oui	Sur résultat d'analyse	P415
P416	R+2	Chambre 219	Murs	Colle de faïence blanche 15x15	Oui	Sur résultat d'analyse	P416
P417	R+2	Douche commune	Sol	Colle de carrelage gris 20x20	Oui	Sur résultat d'analyse	P417
P418	R+2	Douche commune	Plafond	Dalle de faux plafond	Oui	Sur résultat d'analyse	P418
P419	R+2	Douche commune	Plafond	Enduit plâtre	Oui	Sur résultat d'analyse	P419

5. PLANS DE LOCALISATION


5.1. Localisation des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés

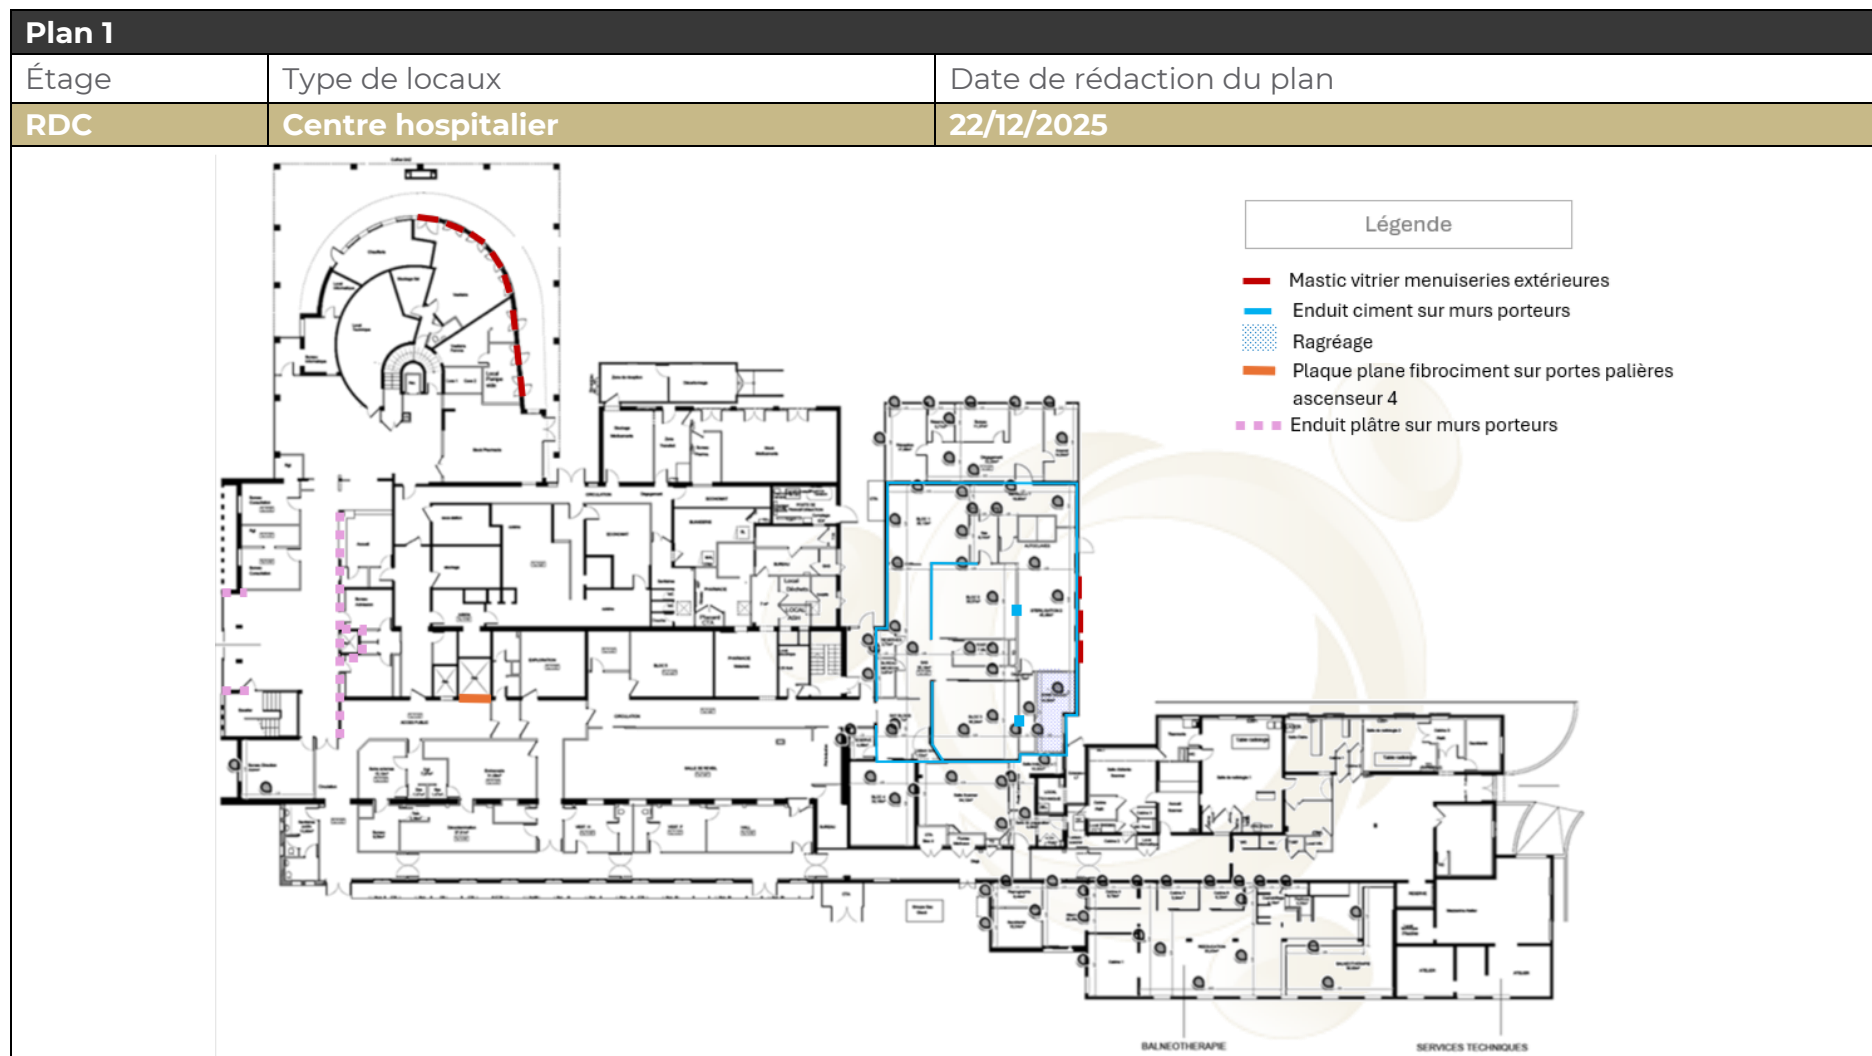

RAAT

Plan 2

Étage	Type de locaux	Date de rédaction du plan
RDC	Centre hospitalier	22/12/2025

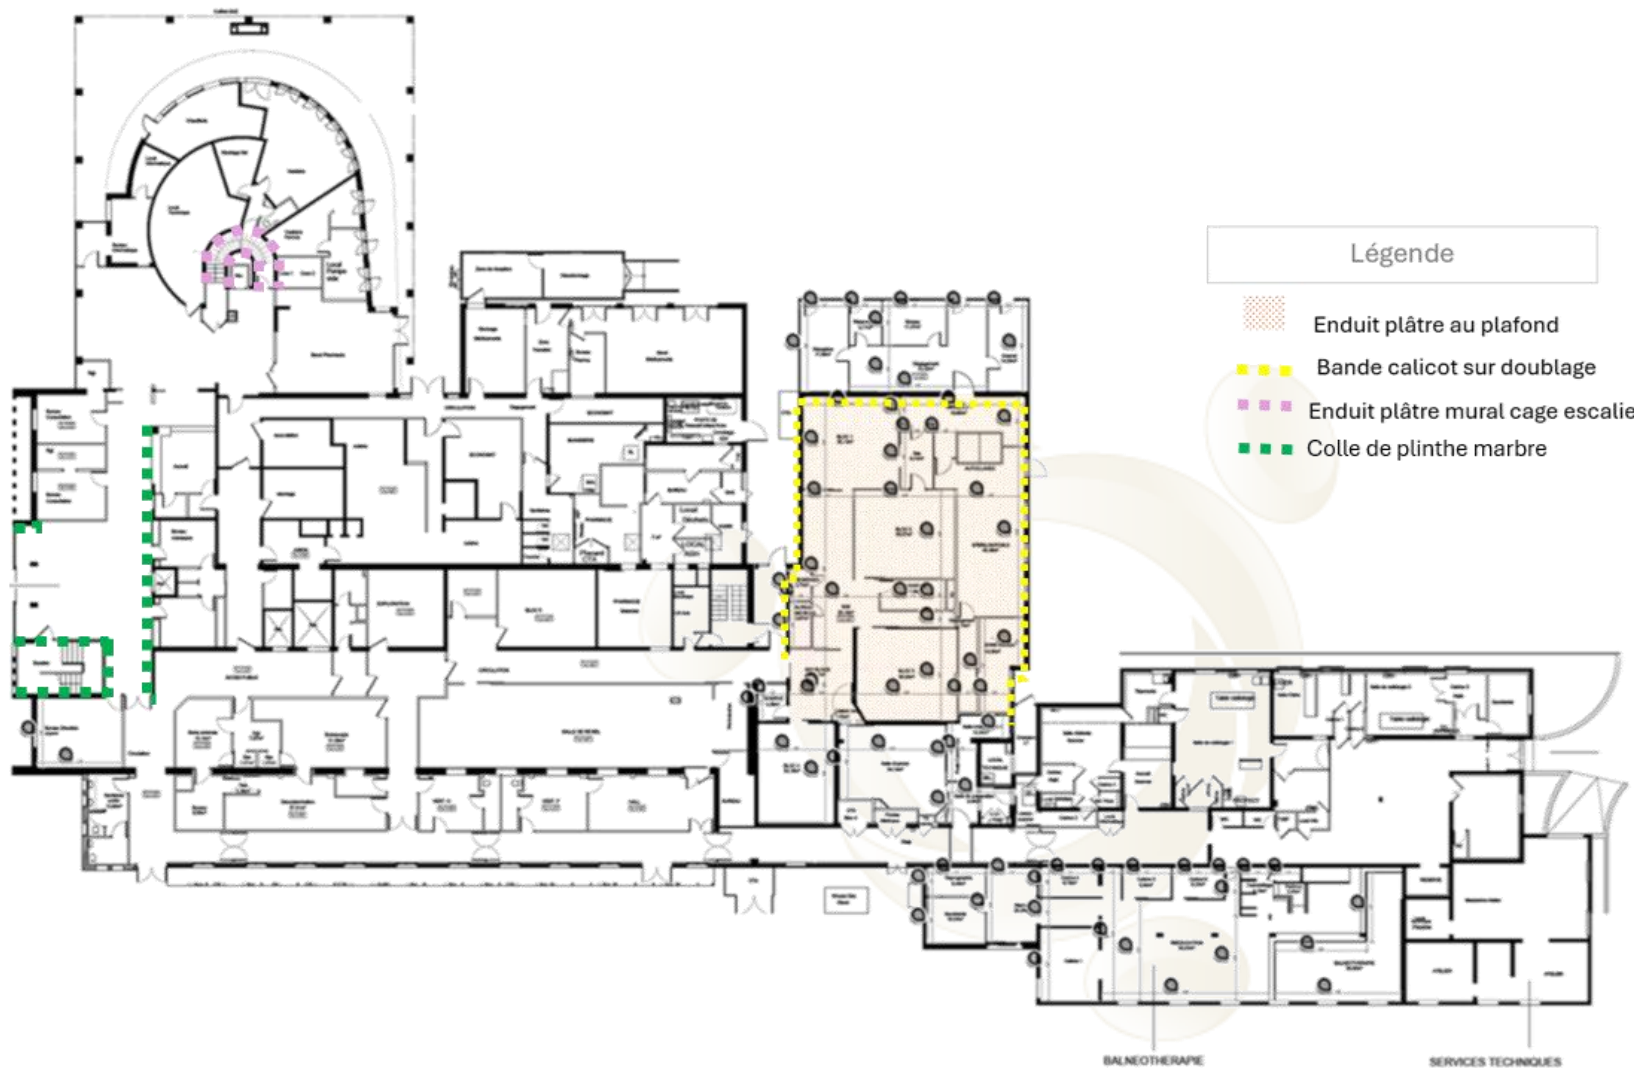

RAAT

Plan 3


Étage	Type de locaux	Date de rédaction du plan
R+1	Centre hospitalier	22/12/2025



RAAT

Plan 4

Étage	Type de locaux	Date de rédaction du plan
R+1	Centre hospitalier	22/12/2025

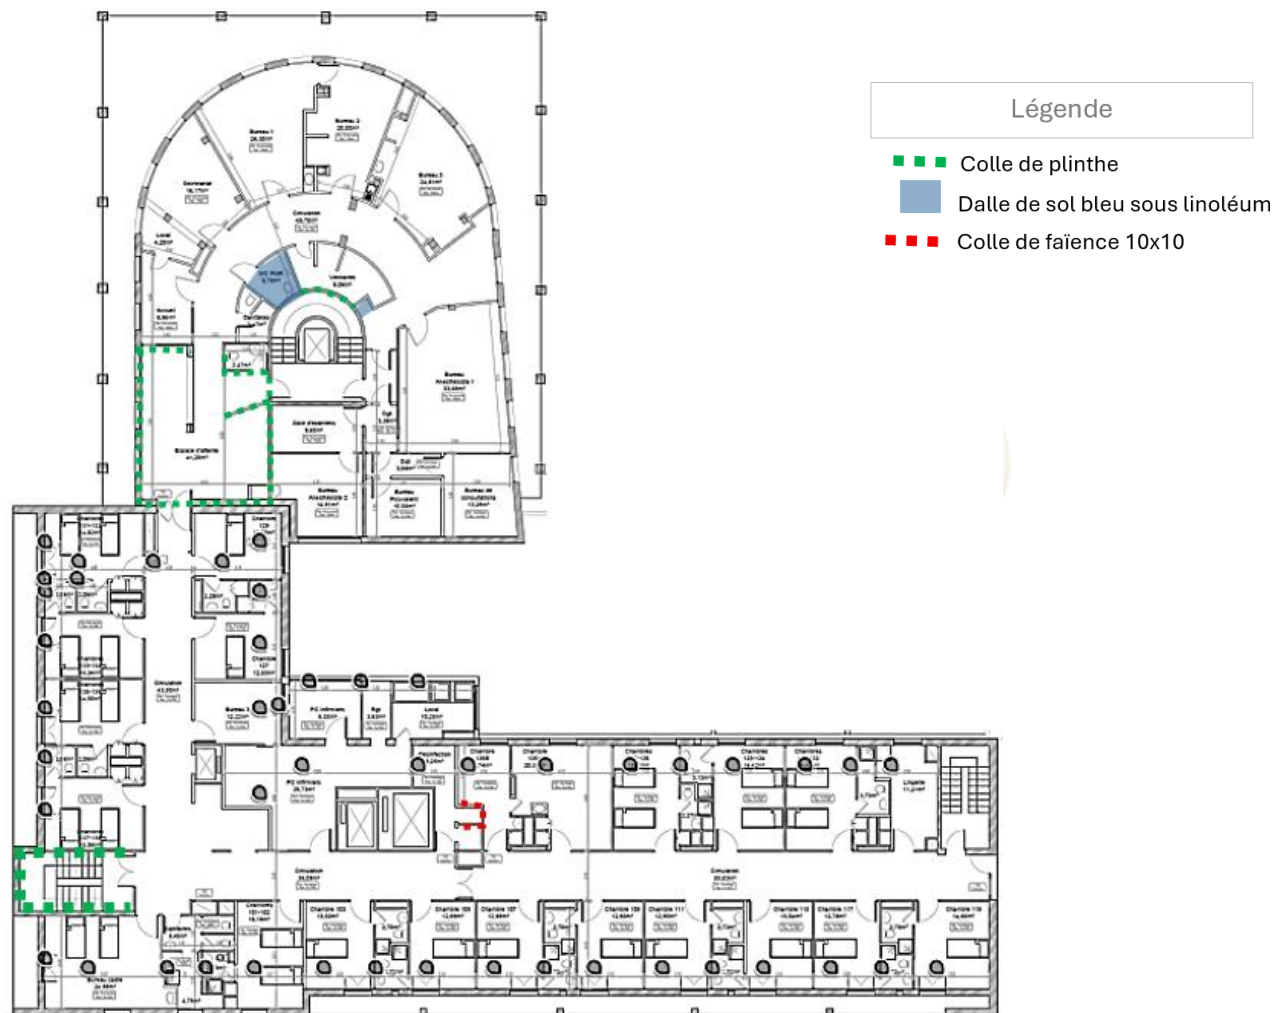

Étage

Type de locaux

Date de rédaction du plan


R+2

Centre hospitalier


22/12/2025




Étage	Type de locaux	Date de rédaction du plan
R+3	Centre hospitalier	22/12/2025



Étage	Type de locaux	Date de rédaction du plan
R+3	Centre hospitalier	22/12/2025



Étage	Type de locaux	Date de rédaction du plan
R+4	Centre hospitalier	22/12/2025

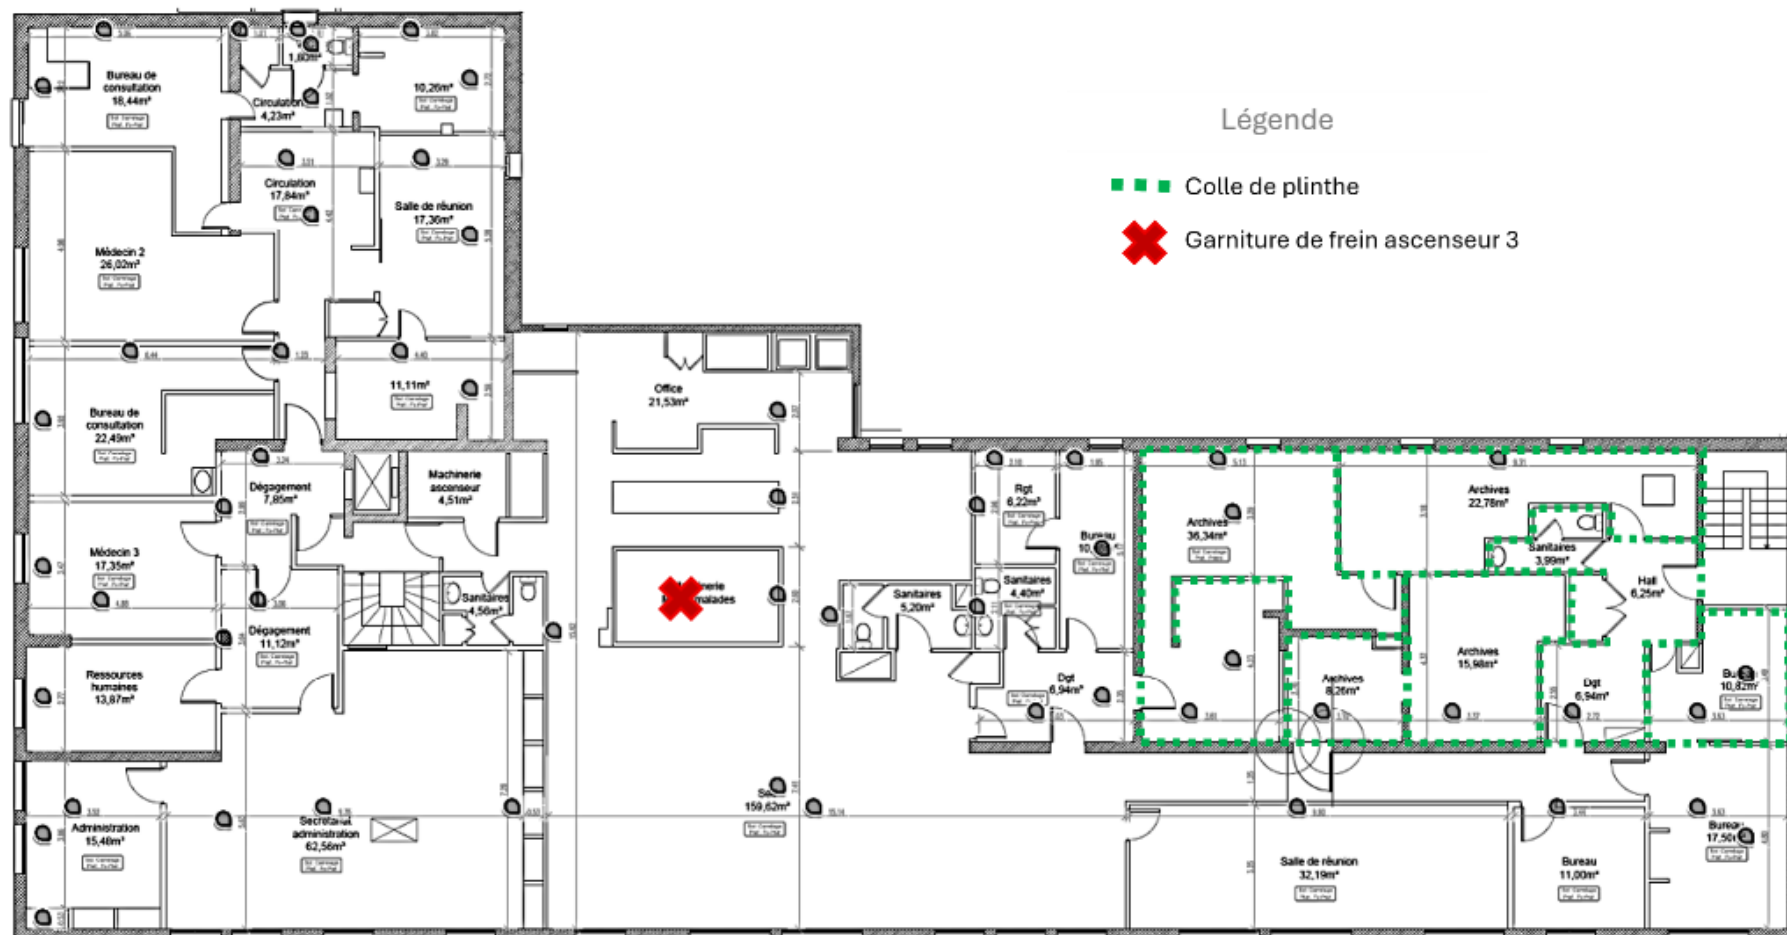

RAAT

Plan 9


Étage	Type de locaux	Date de rédaction du plan
Ext	Centre hospitalier - Toiture	01/12/2025



Légende


-  Mitre fibrociment sur conduit
-  Conduit fibrociment

5.2. Localisation des investigations réalisées

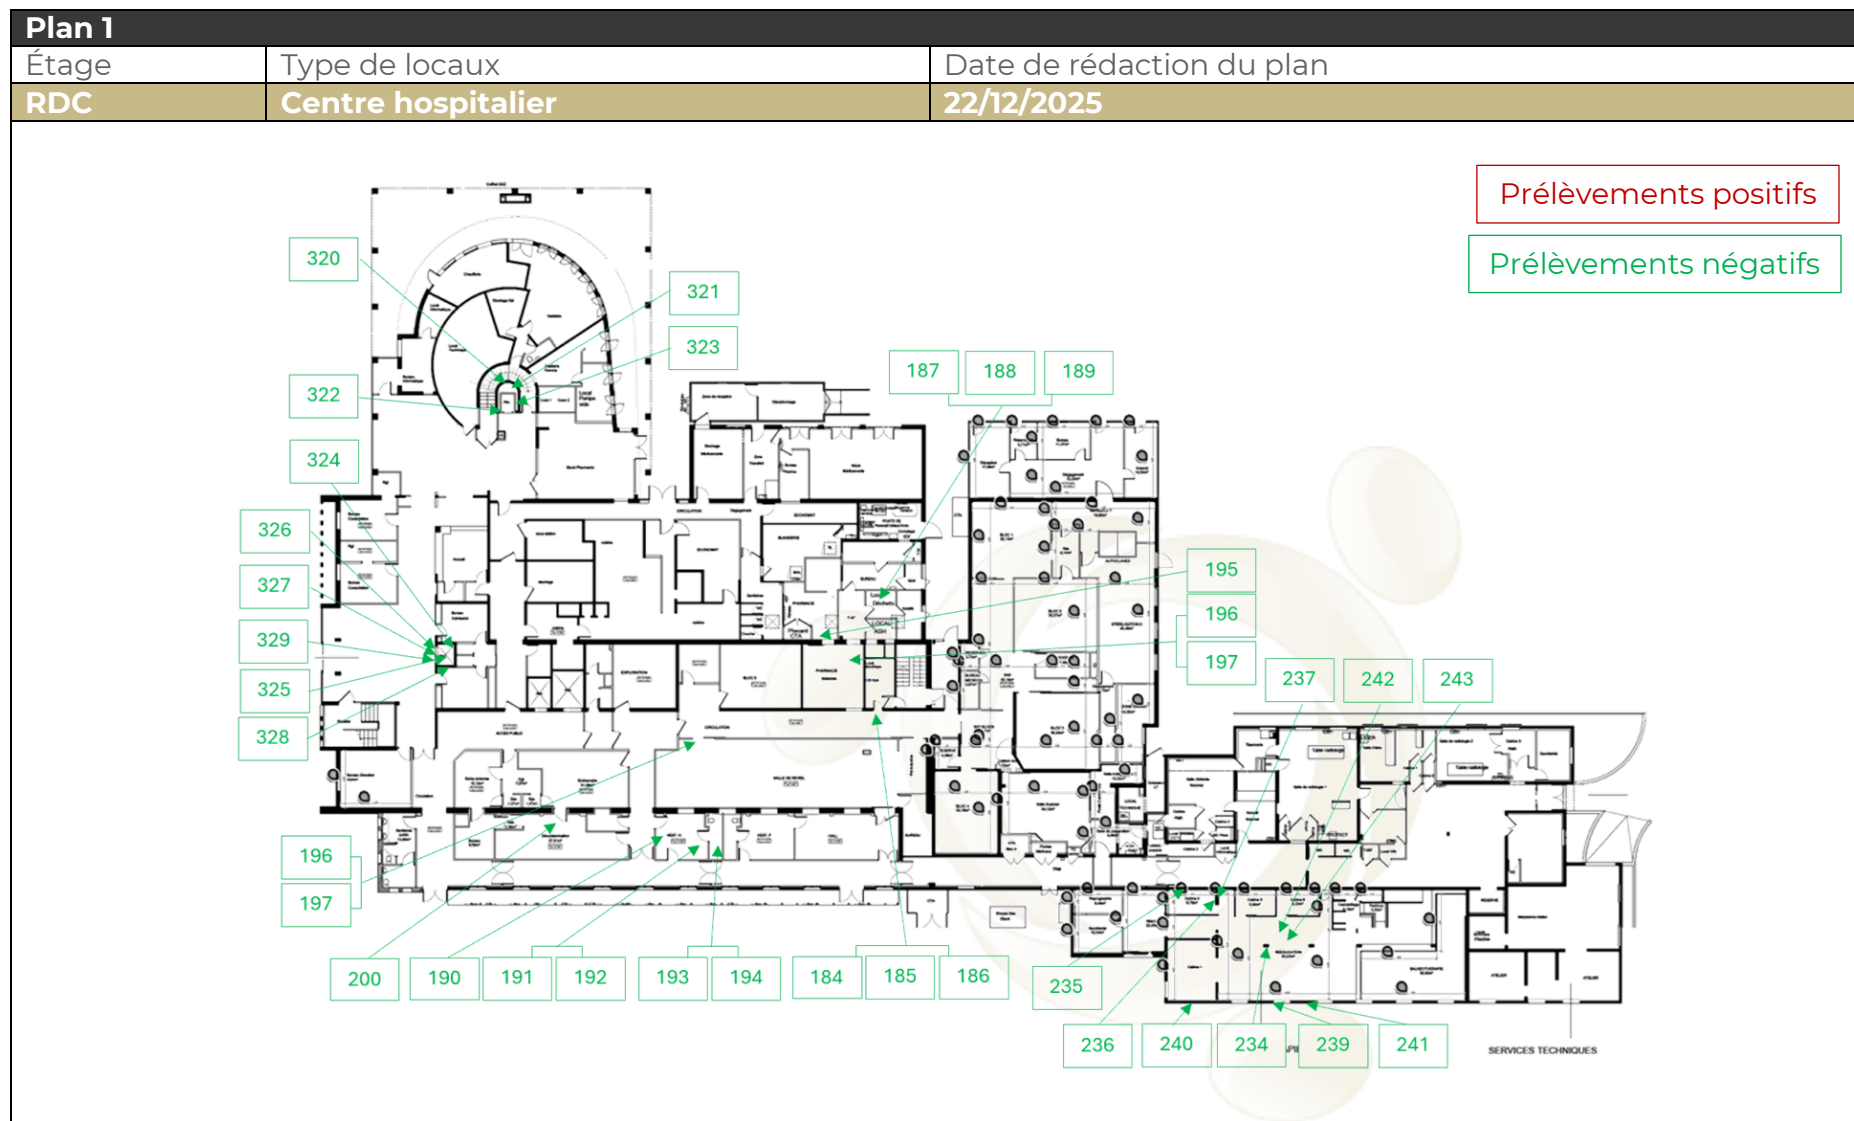

Plan 2


Étage	Type de locaux	Date de rédaction du plan
RDC	Centre hospitalier	22/12/2025

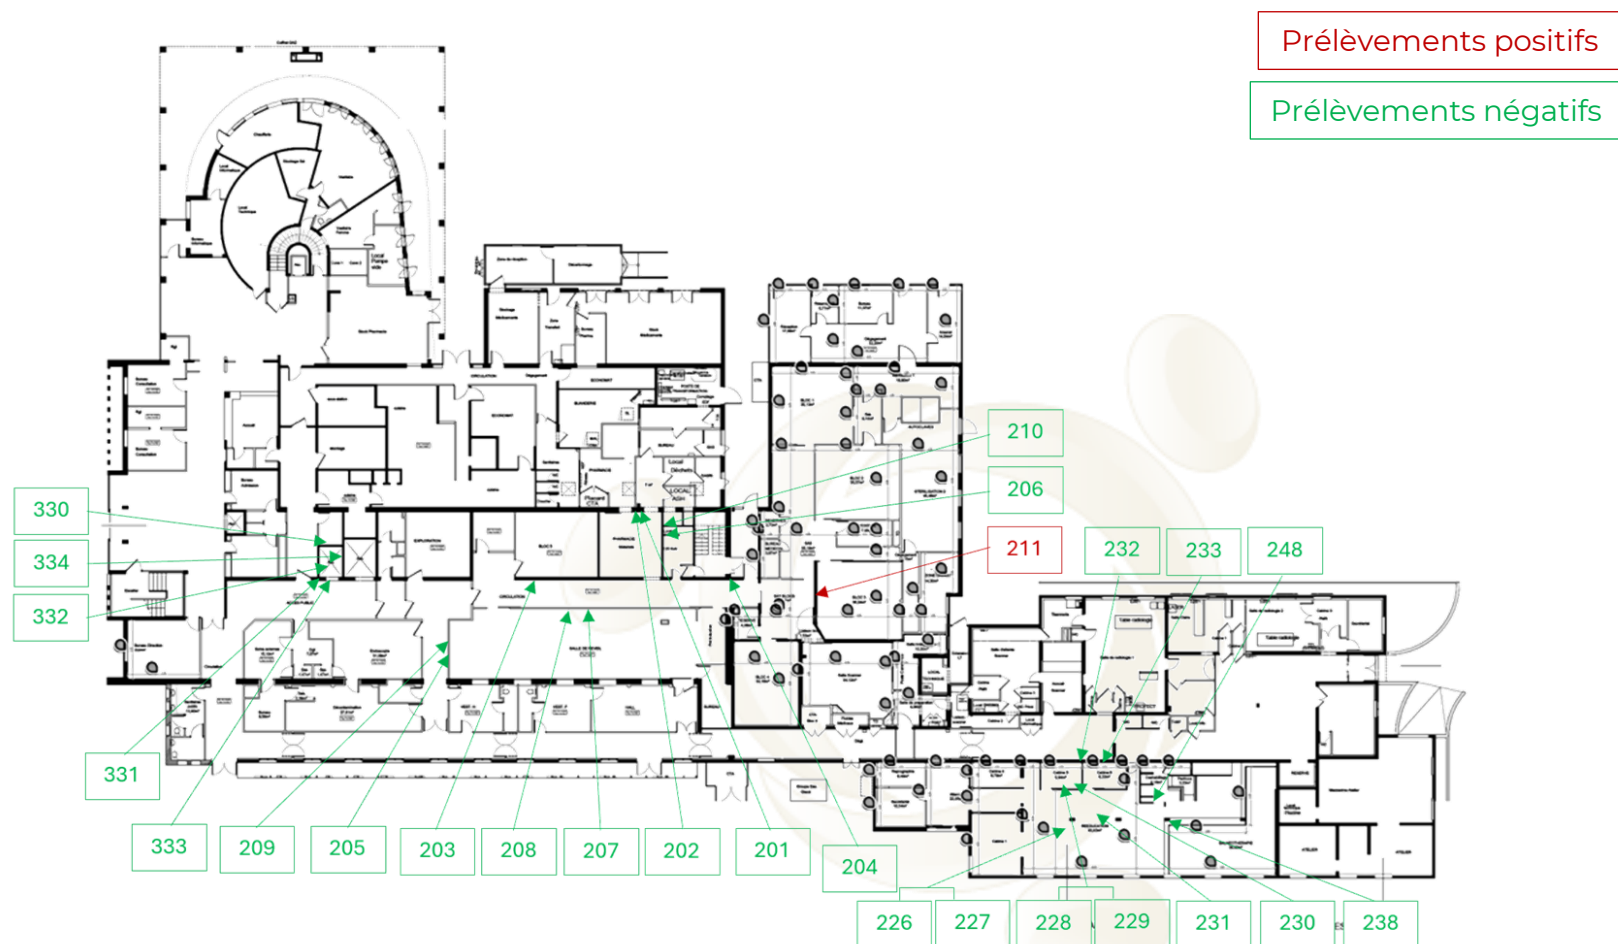

RAAT


Plan 3

Étage	Type de locaux	Date de rédaction du plan
RDC	Centre hospitalier	22/12/2025

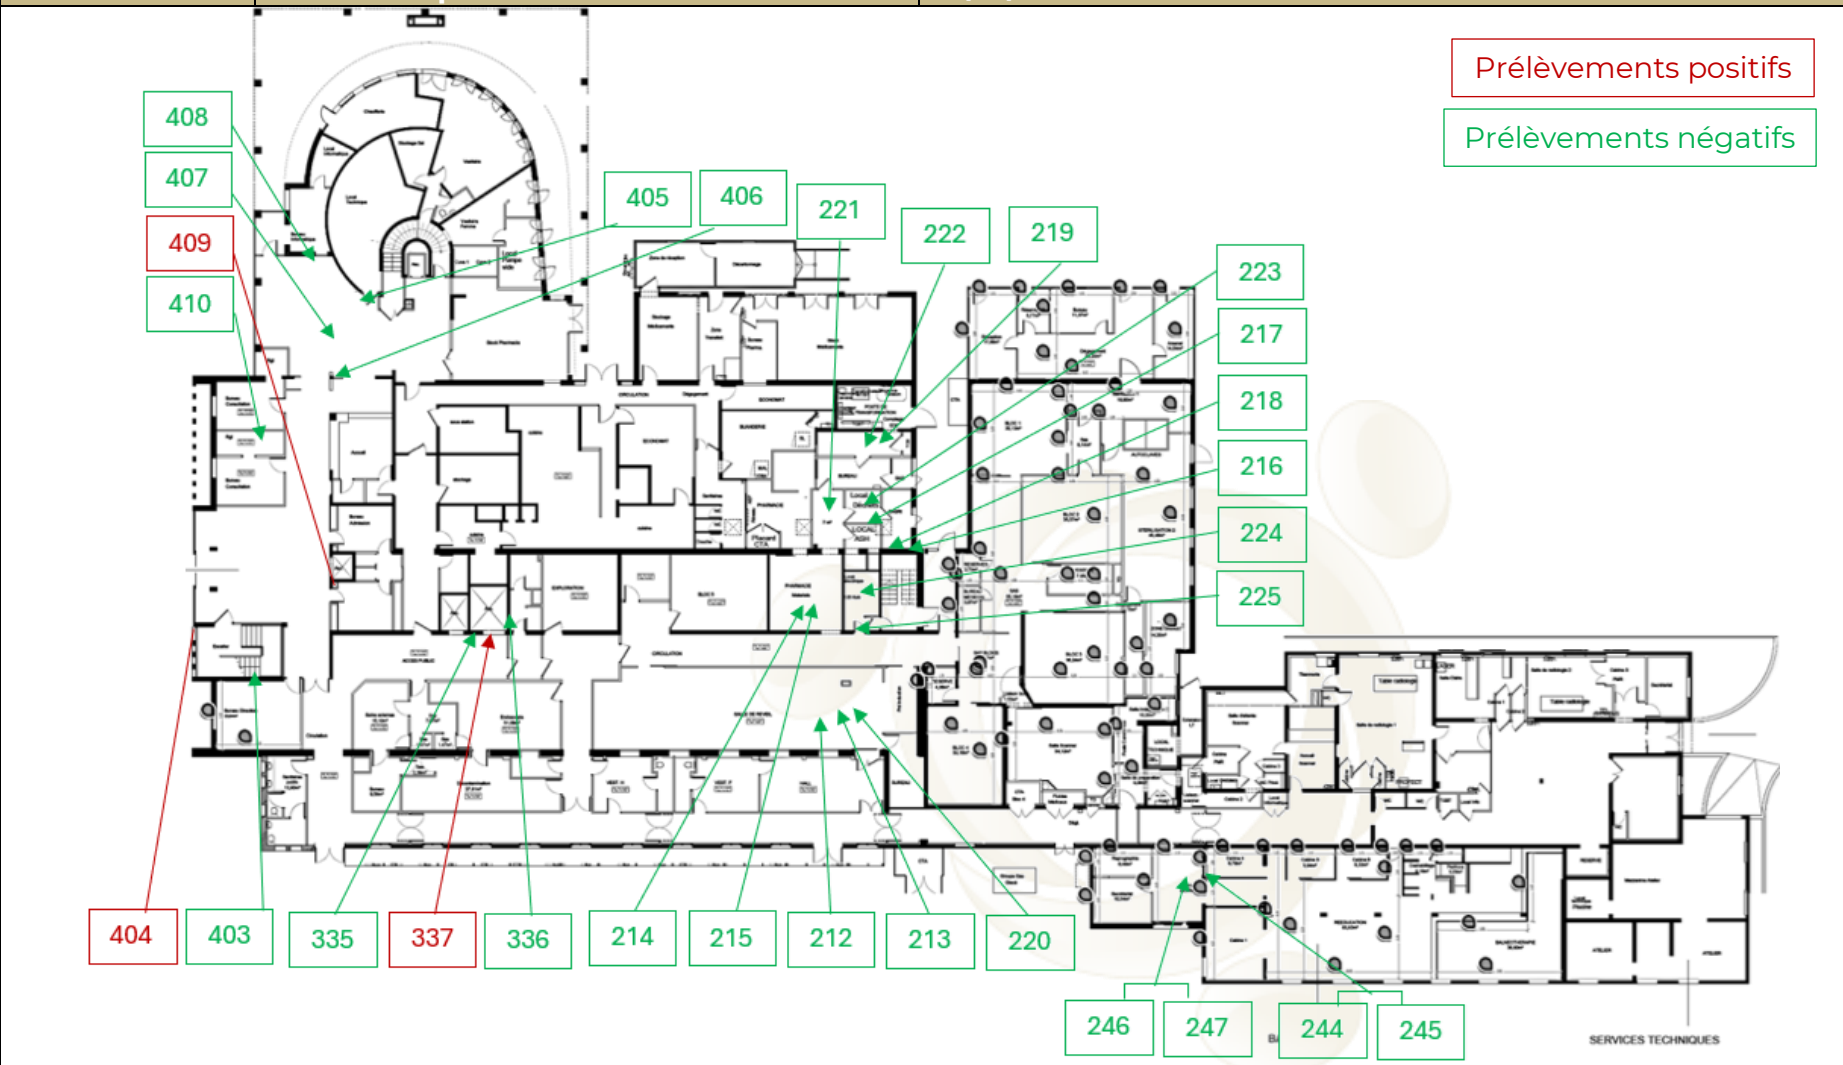


Plan 4

Étage	Type de locaux	Date de rédaction du plan
RDC	Centre hospitalier	22/12/2025

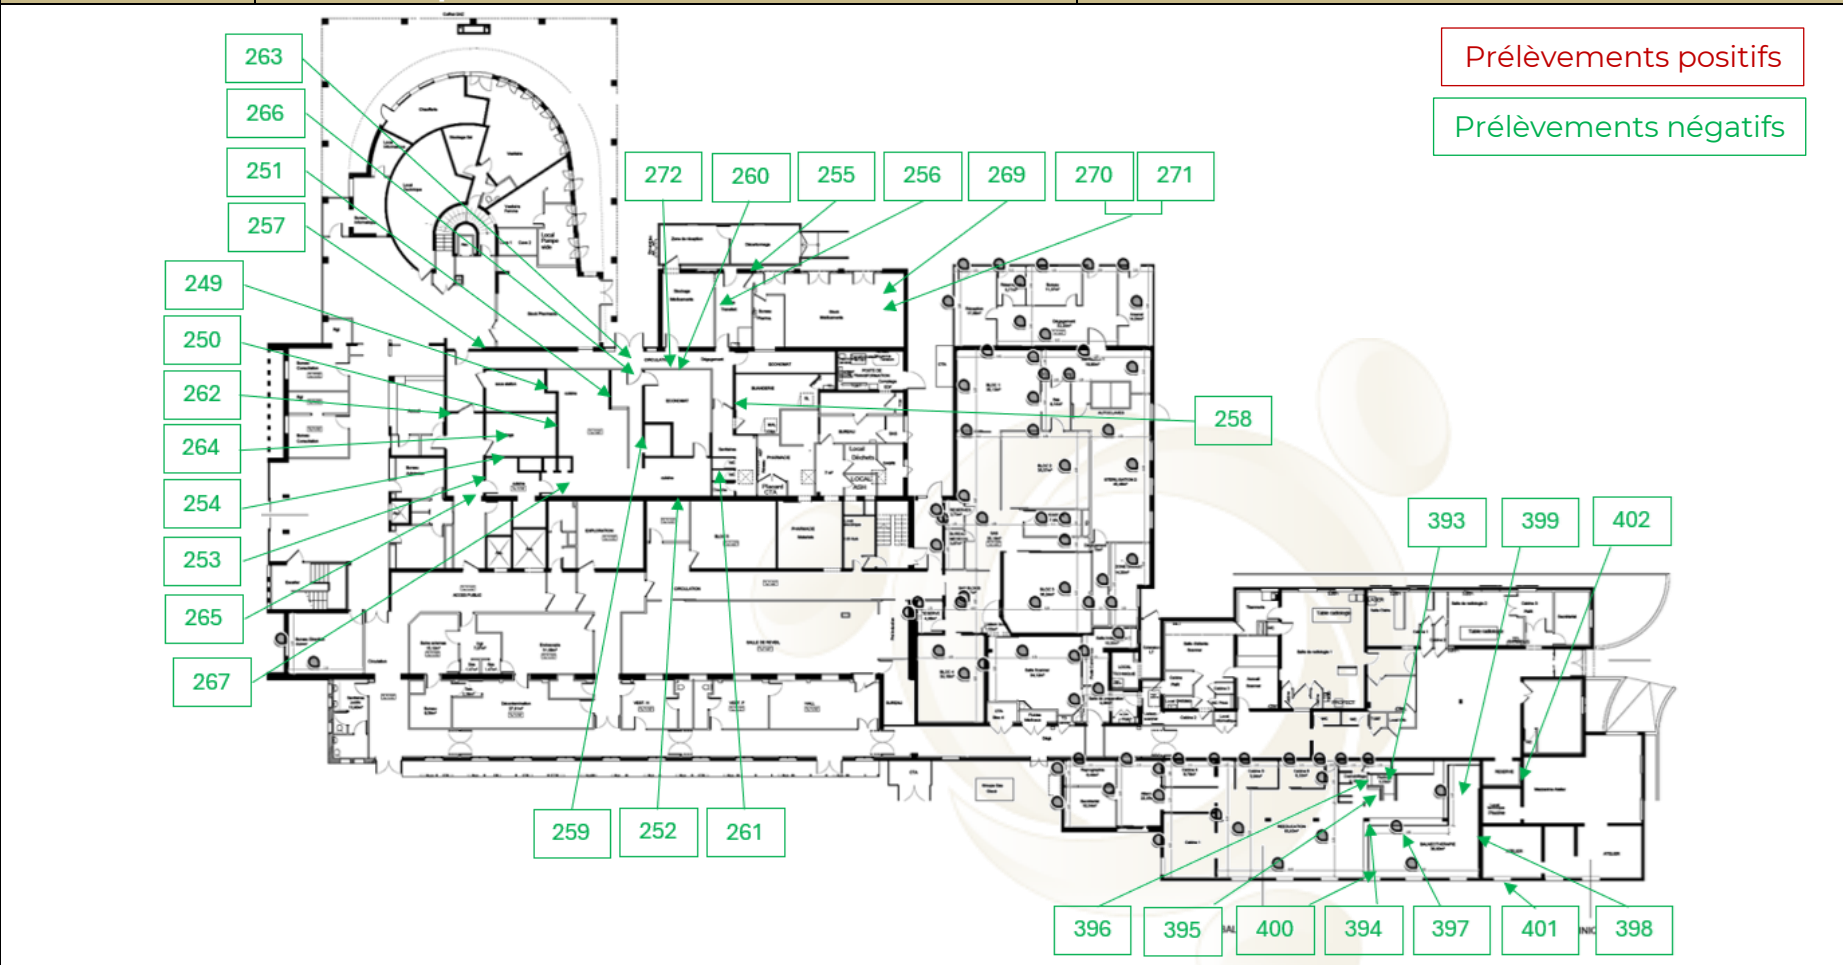


Plan 5

Étage	Type de locaux	Date de rédaction du plan
RDC	Centre hospitalier	22/12/2025

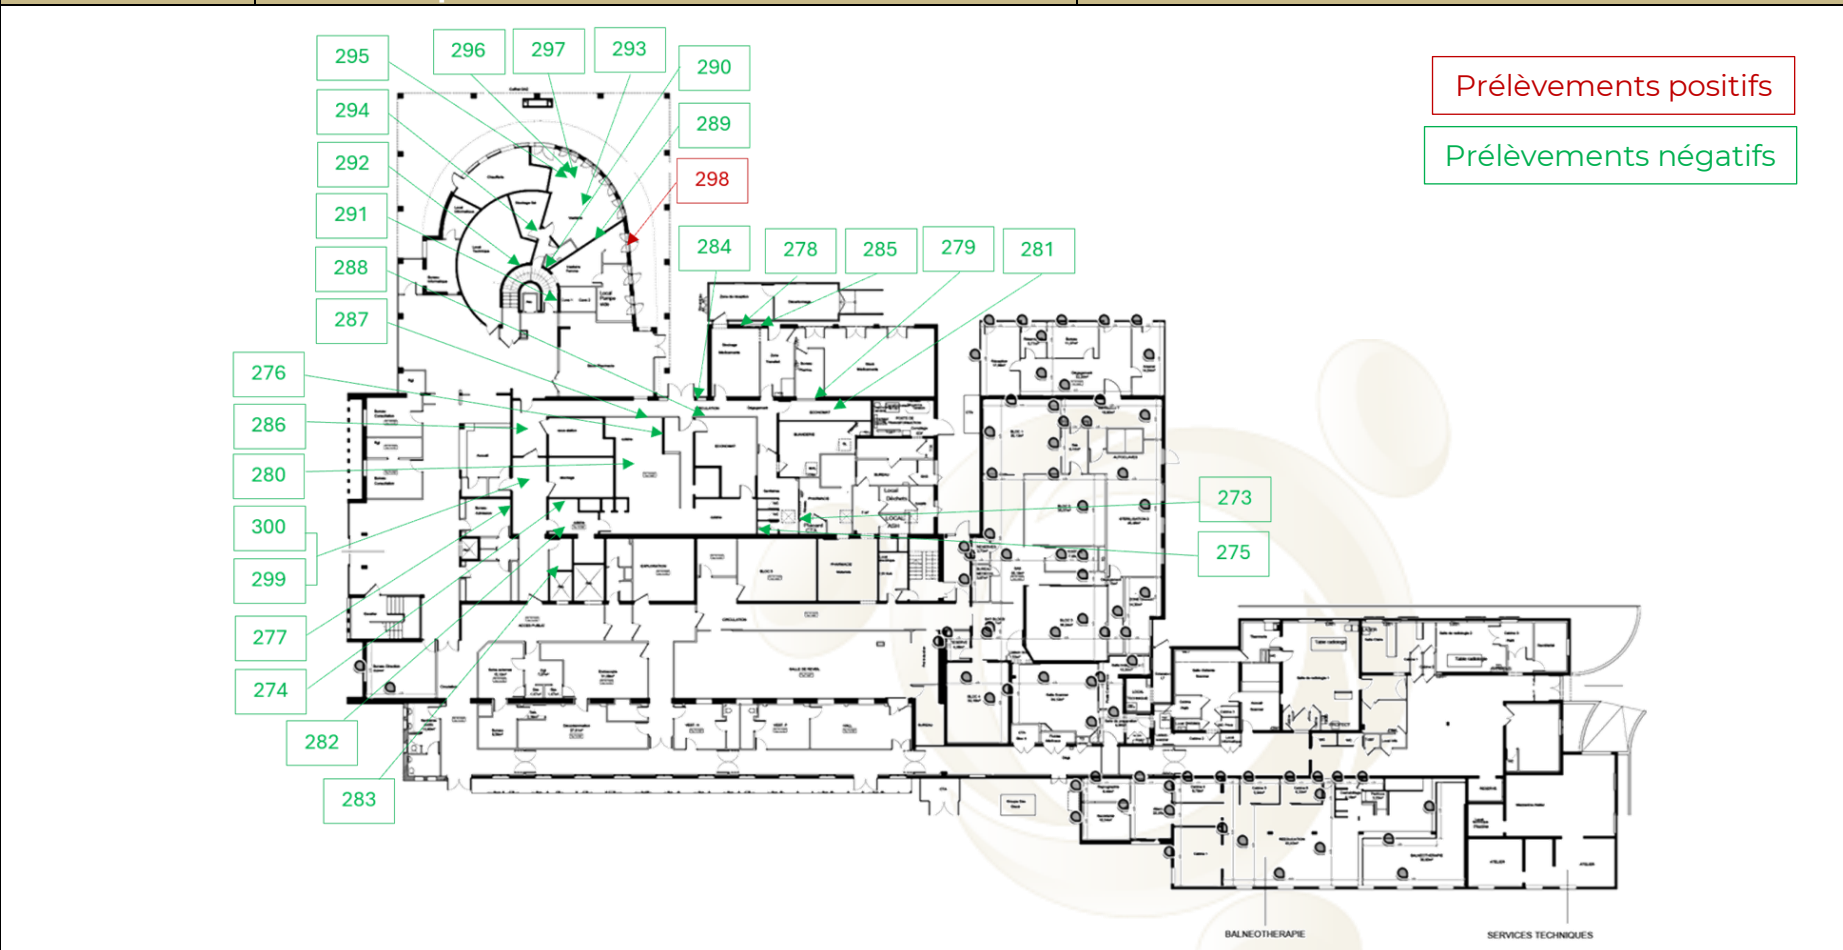

Plan 6

Étage	Type de locaux	Date de rédaction du plan
R+1	Centre hospitalier	22/12/2025

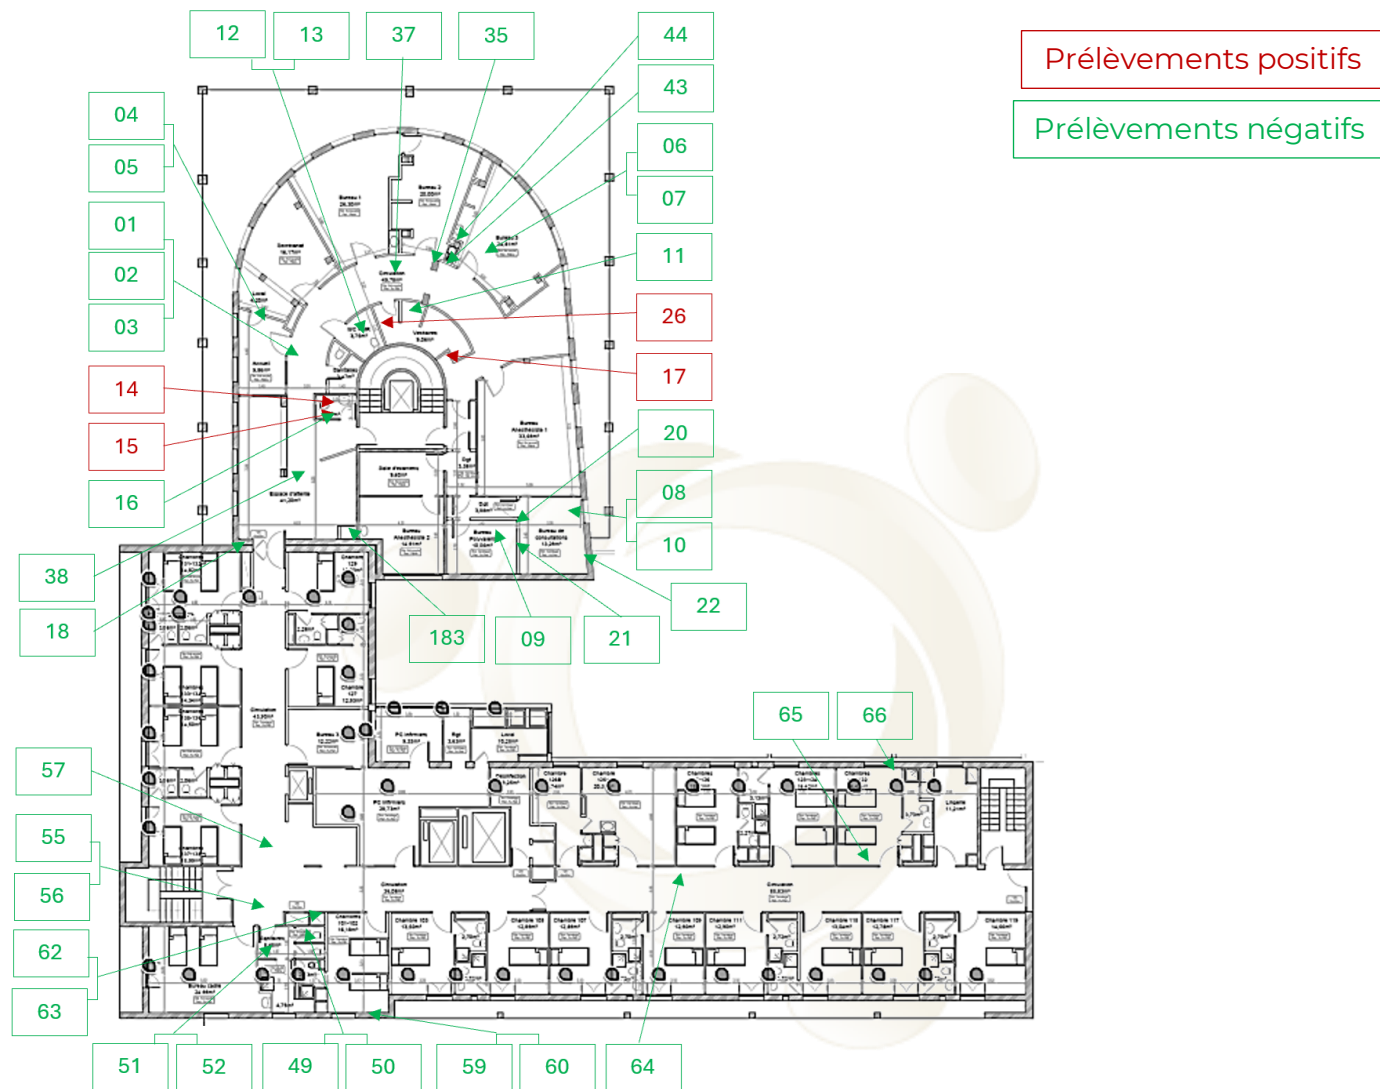

Plan 7

Étage


Type de locaux

Date de rédaction du plan

R+1

Centre hospitalier

22/12/2025

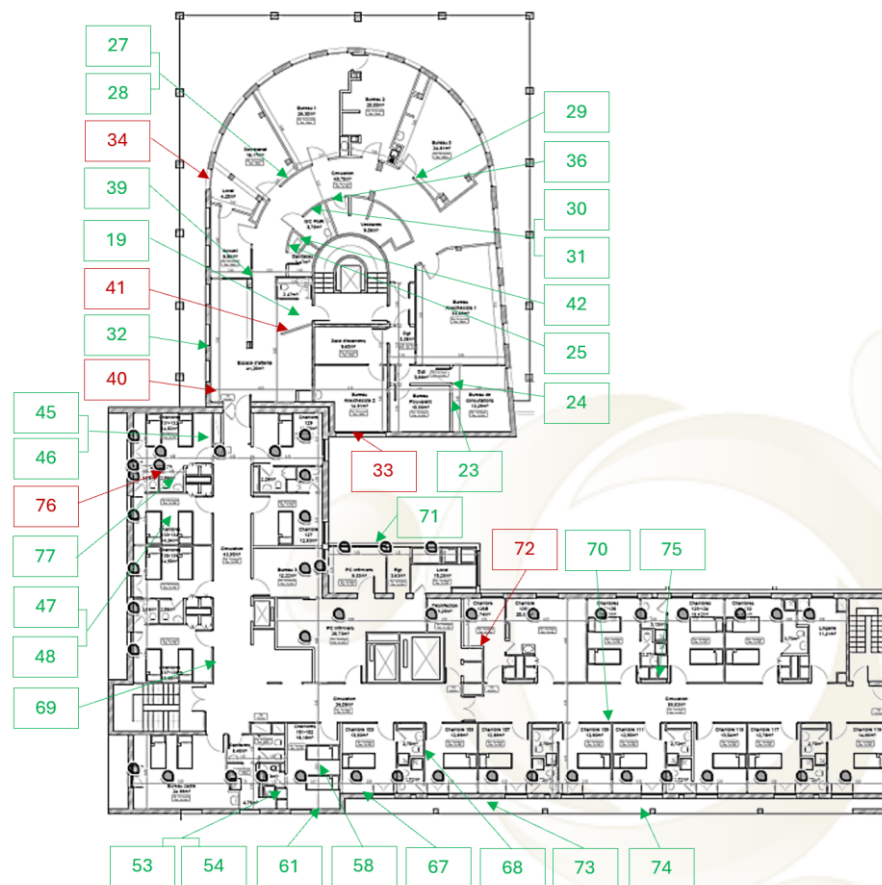

Prélèvements positifs

Prélèvements négatifs

Plan 8

Étage


Type de locaux

Date de rédaction du plan

R+1

Centre hospitalier

22/12/2025

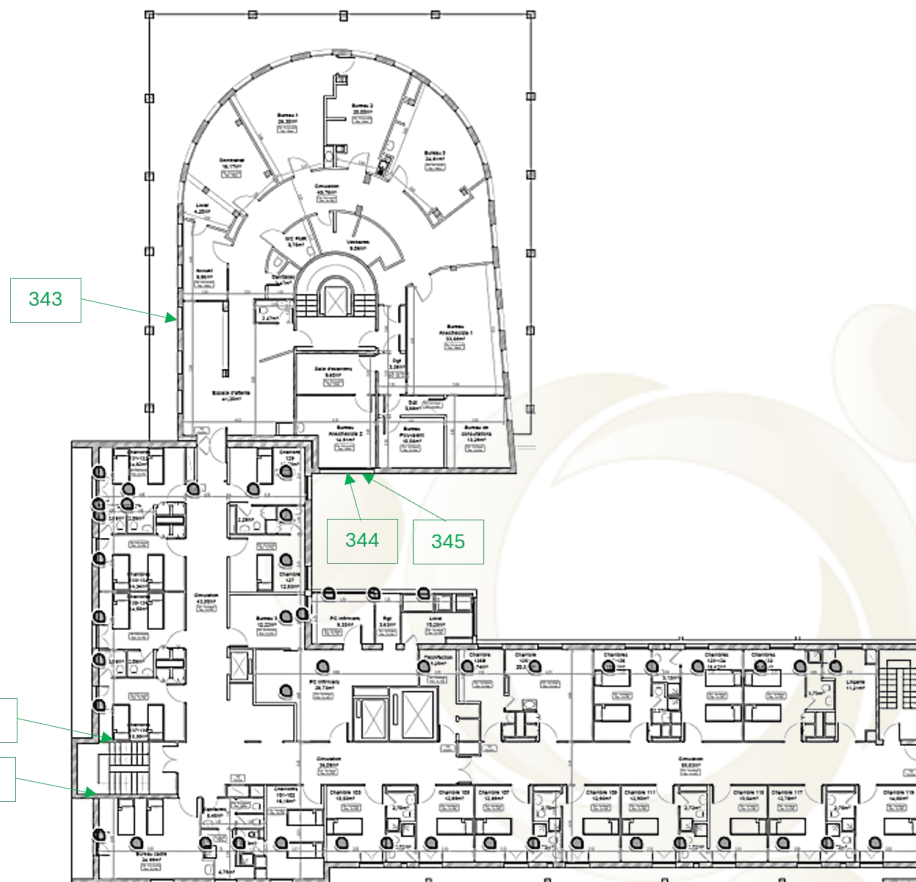

Prélèvements positifs

Prélèvements négatifs

Étage


Type de locaux

Date de rédaction du plan

R+2

Centre hospitalier


22/12/2025

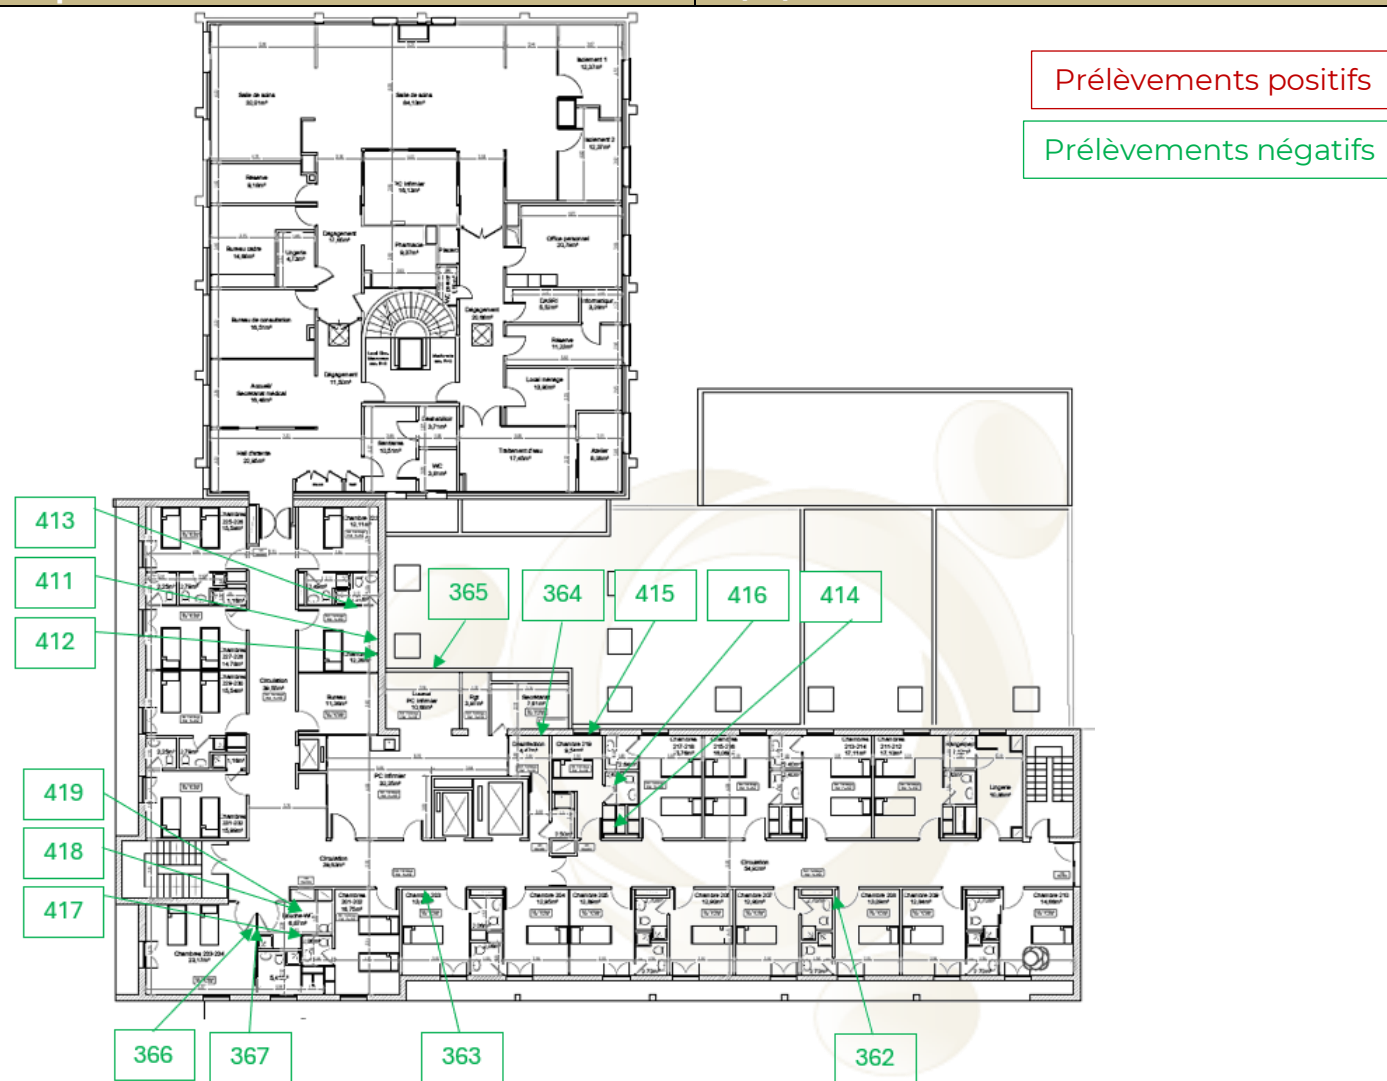

RAAT

Plan 10


Étage	Type de locaux	Date de rédaction du plan
R+3	Centre hospitalier	22/12/2025

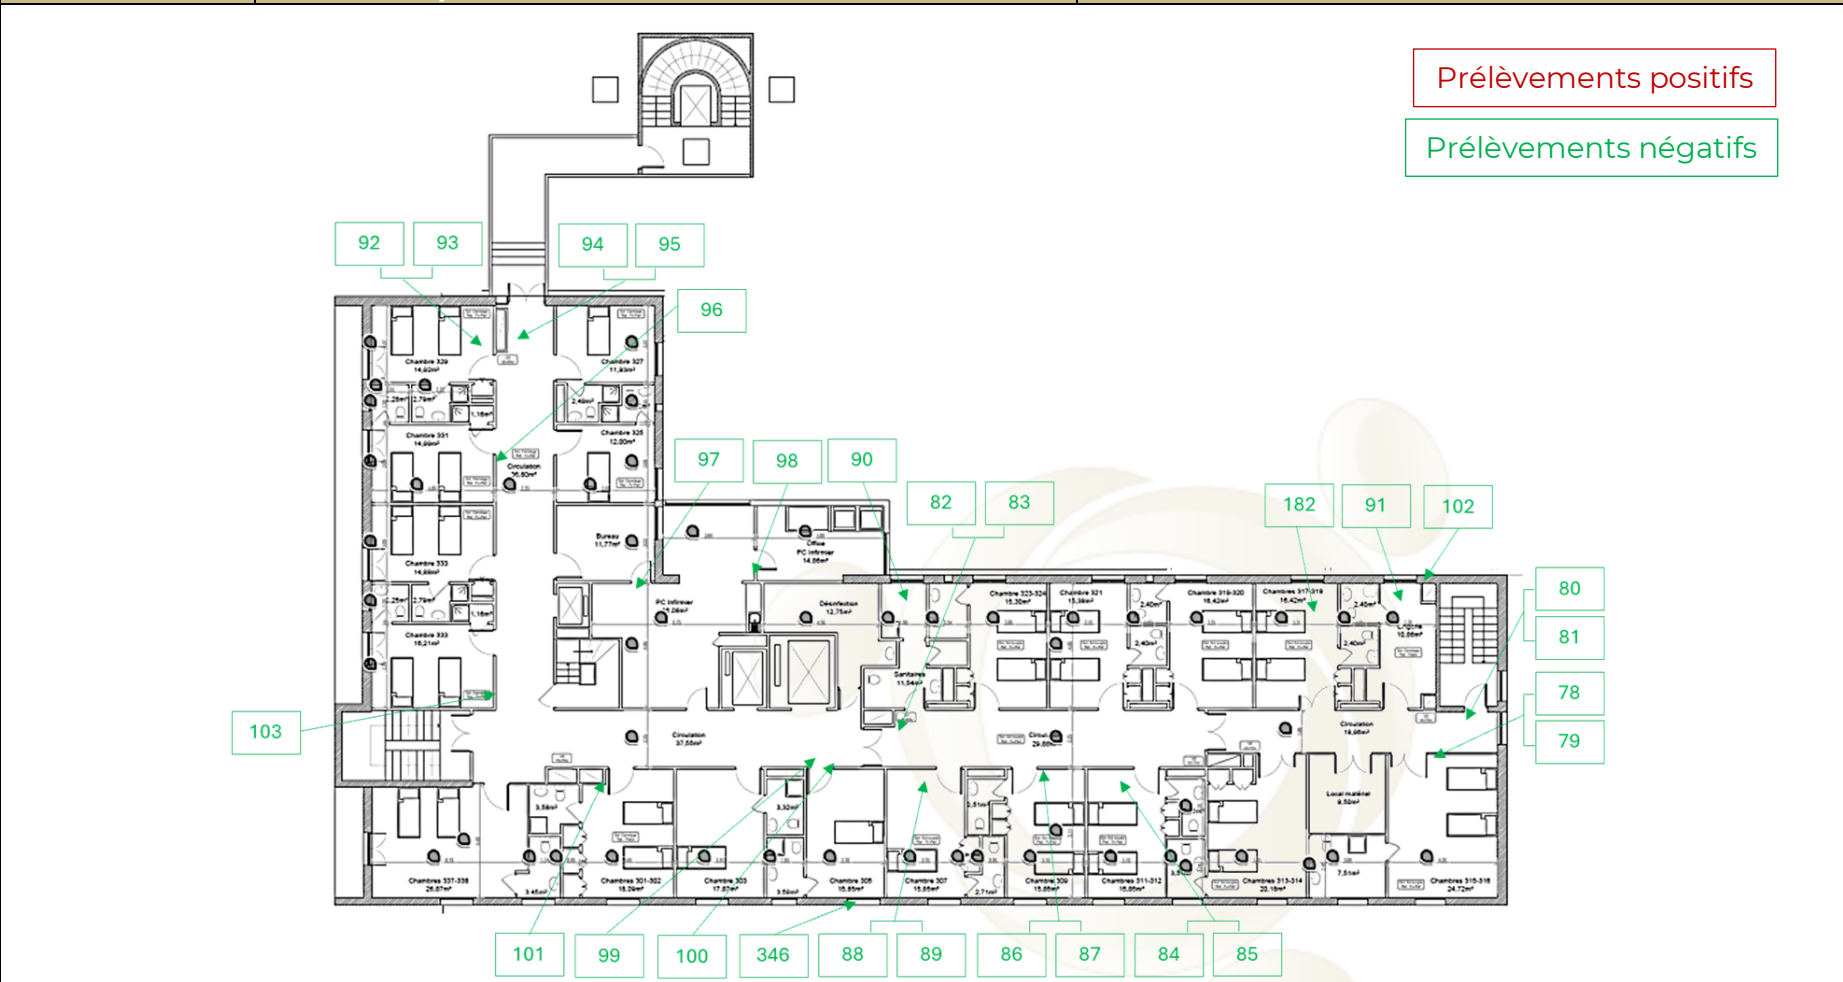

RAAT


Plan 11

Étage	Type de locaux	Date de rédaction du plan
R+3	Centre hospitalier	22/12/2025

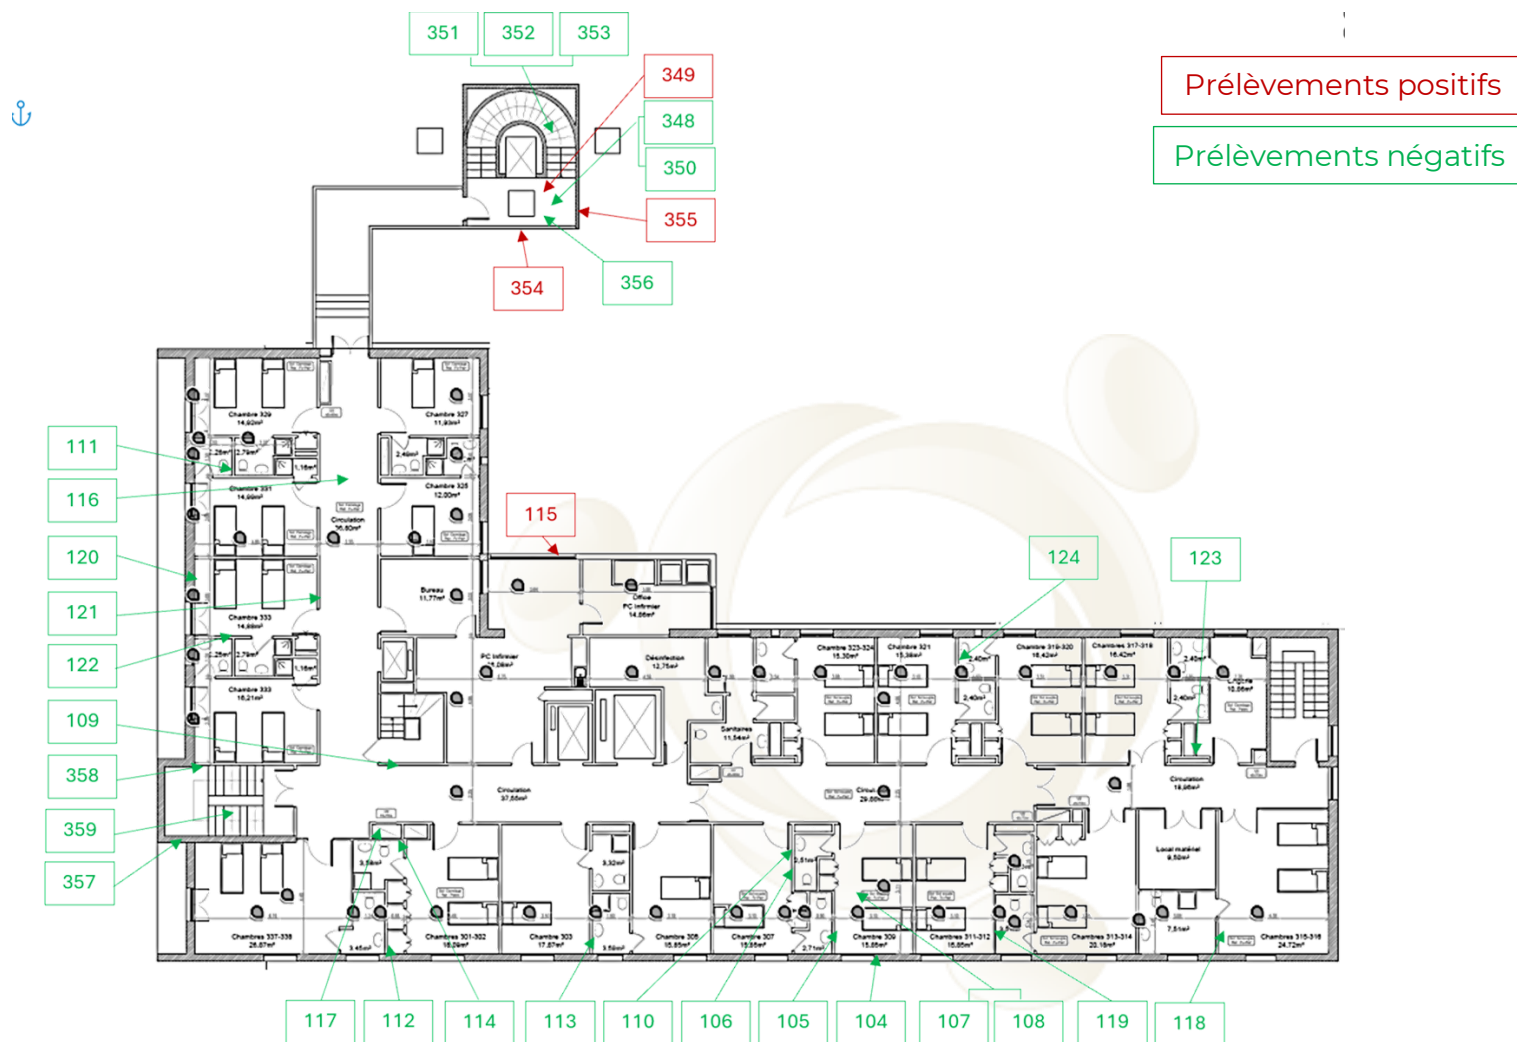


Plan 12

Étage	Type de locaux	Date de rédaction du plan
R+4	Centre hospitalier	22/12/2025

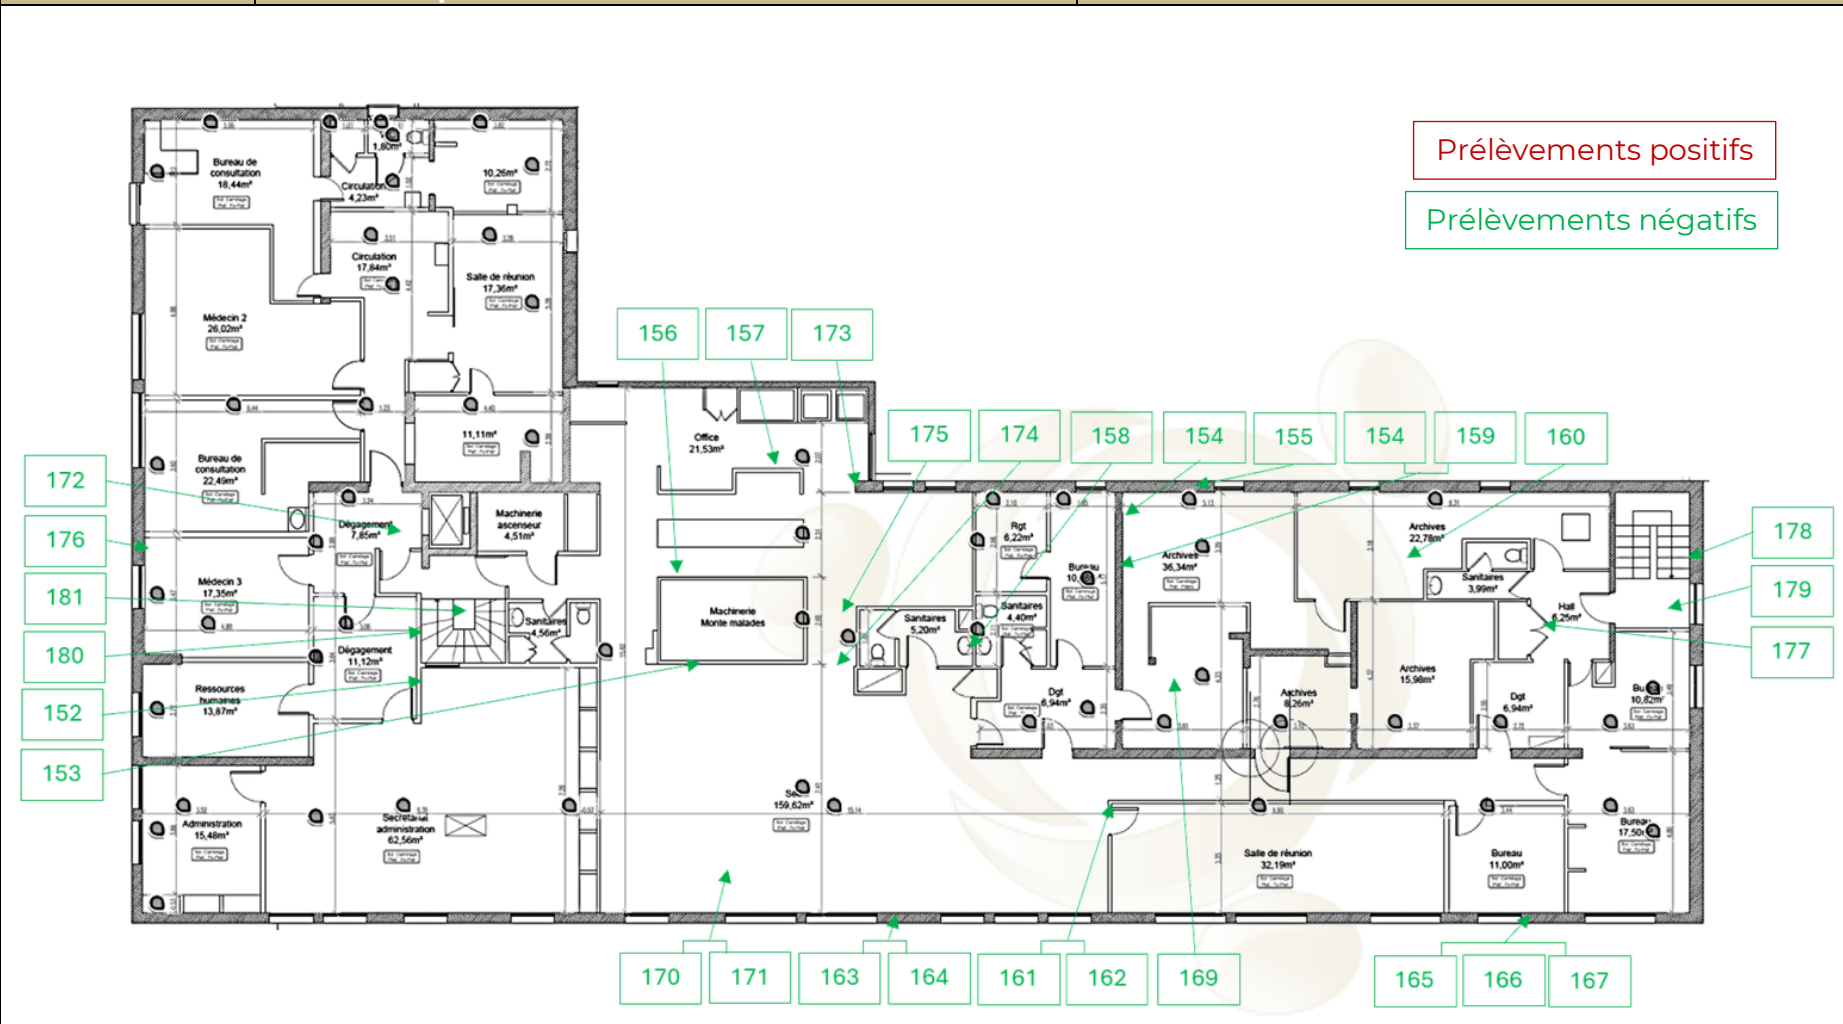


Étage	Type de locaux	Date de rédaction du plan
R+4	Centre hospitalier	22/12/2025

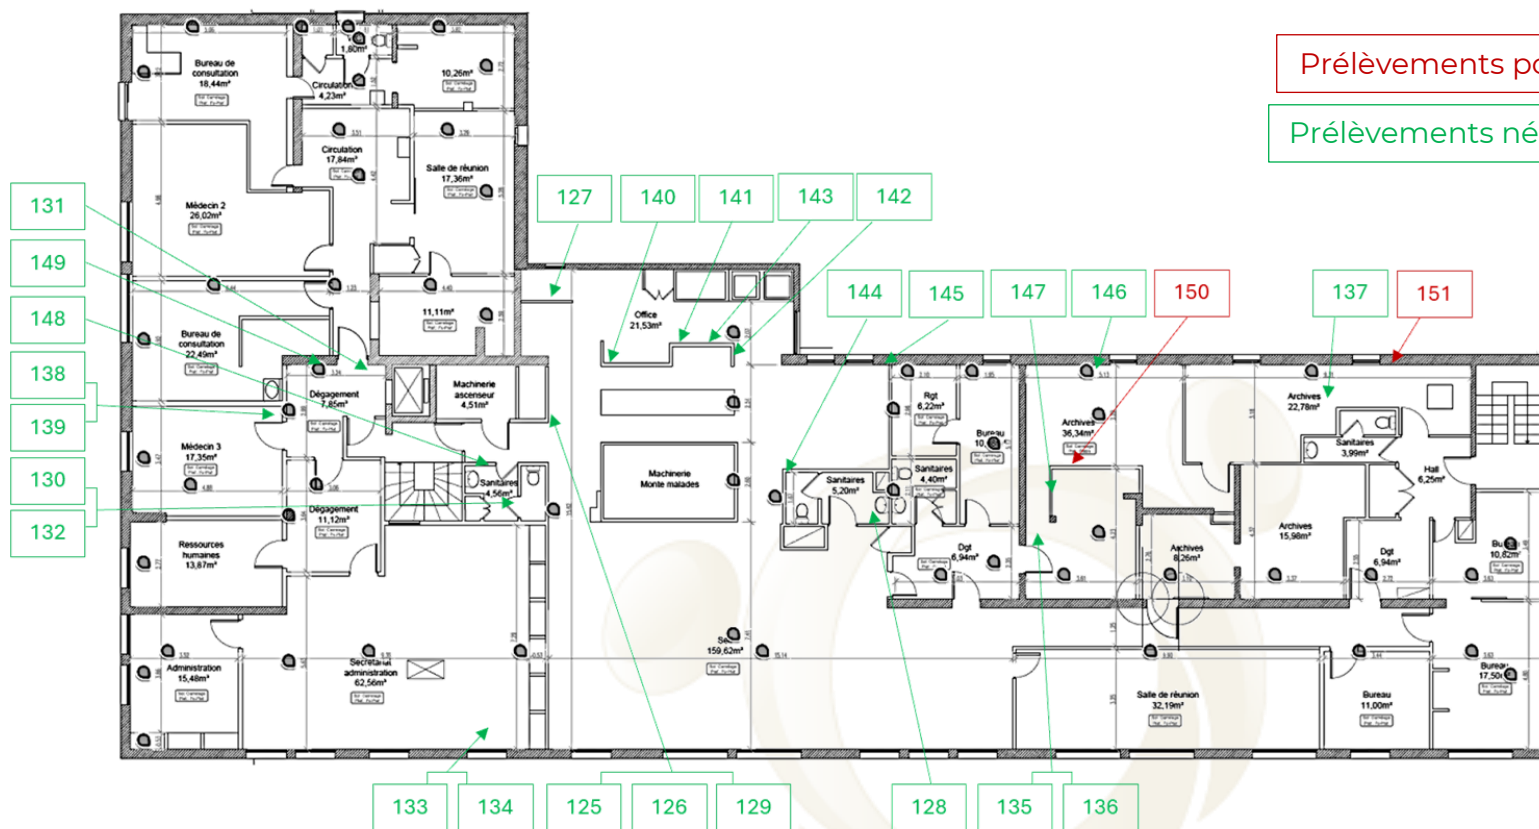

RAAT

Plan 14

Étage	Type de locaux	Date de rédaction du plan
R+4	Centre hospitalier	22/12/2025

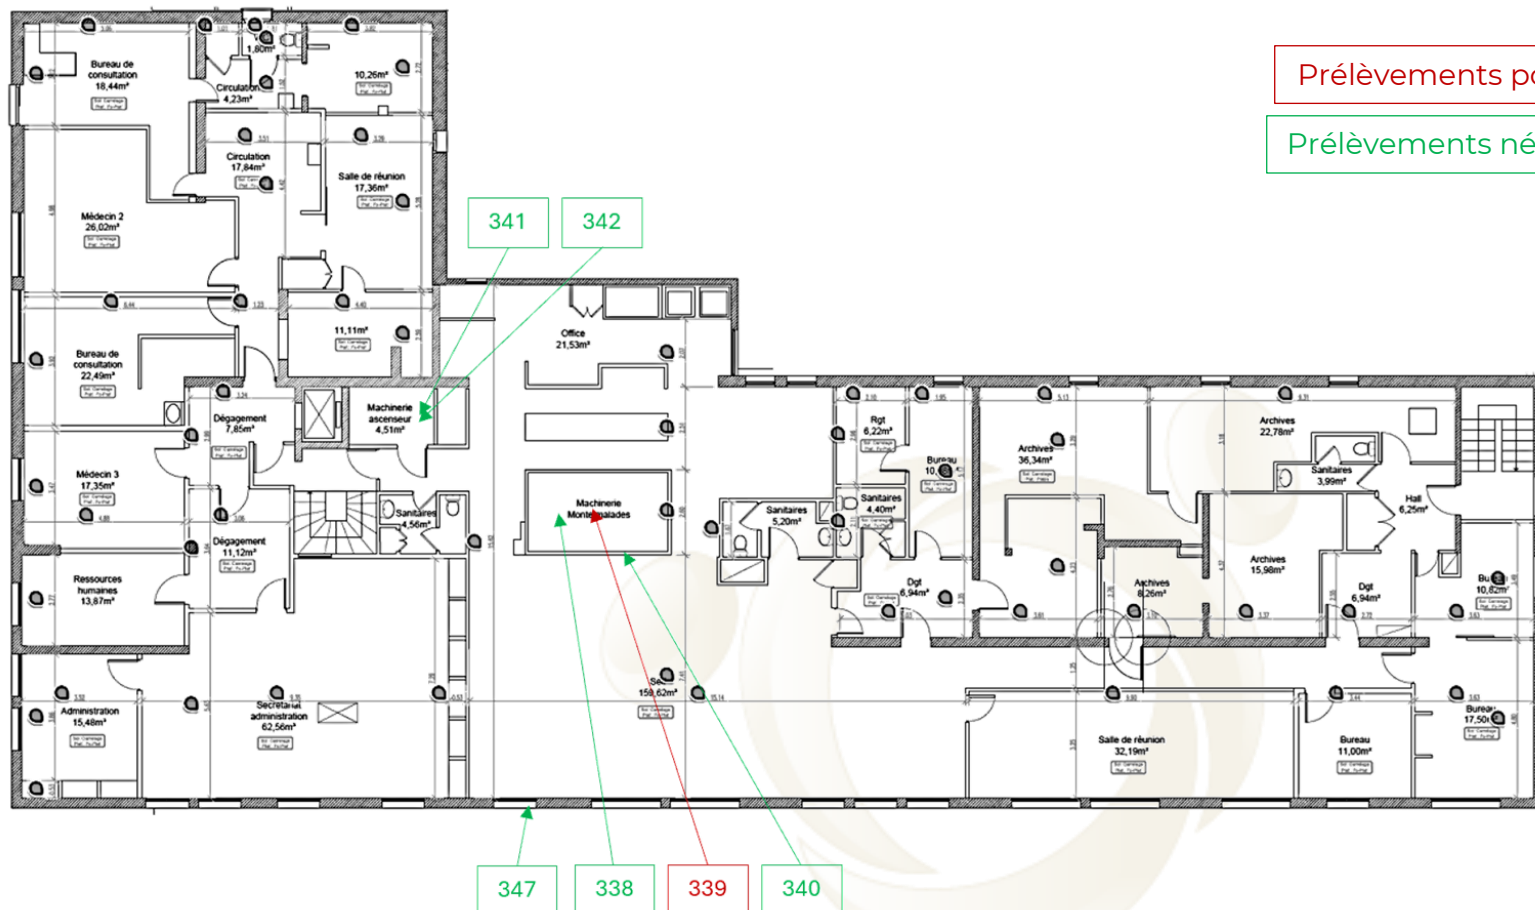

Plan 15

Étage	Type de locaux	Date de rédaction du plan
EXT	Centre hospitalier – Façade	22/12/2025

Prélèvements positifs

Prélèvements négatifs



RAAT

Plan 16

Étage	Type de locaux	Date de rédaction du plan
EXT	Centre hospitalier – Façade	22/12/2025



Prélèvements positifs

Prélèvements négatifs

307

317

305

318

306

RAAT

Plan 17

Étage	Type de locaux	Date de rédaction du plan
EXT	Centre hospitalier – Façade	22/12/2025



Prélèvements positifs

Prélèvements négatifs

309


310

308

RAAT

Plan 18

Étage	Type de locaux	Date de rédaction du plan
EXT	Centre hospitalier – Toiture	01/12/2025

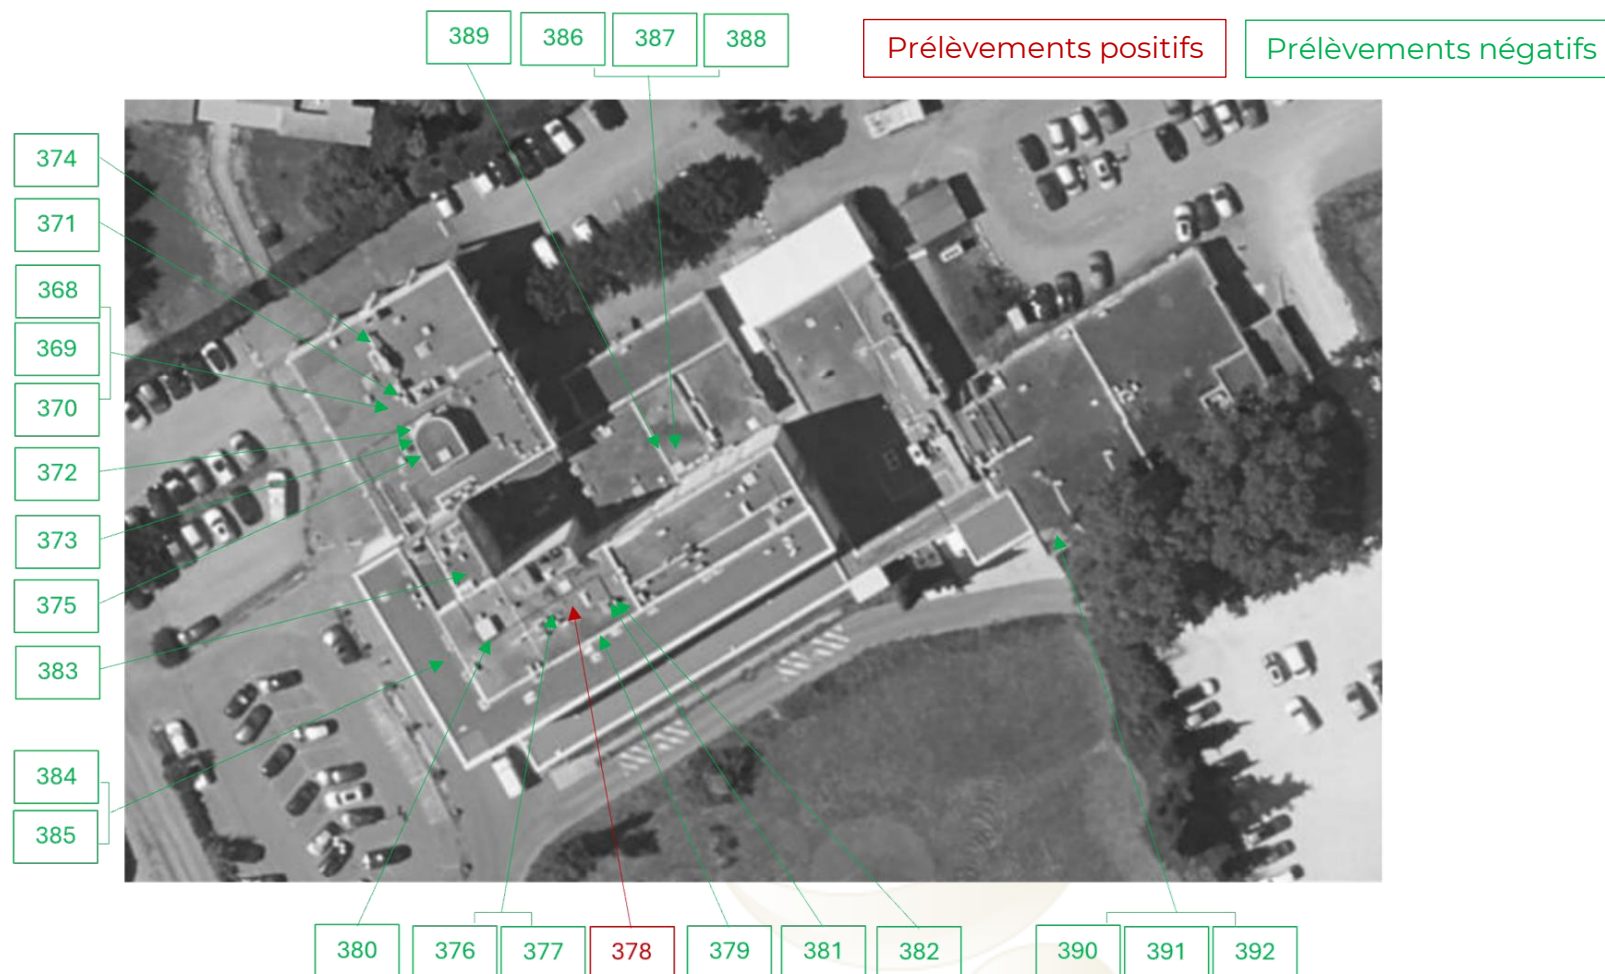

6. FICHE DE COTATION

FI

Matériaux/produits	Linoléum beige + colle jaune	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	Circulation 1	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+1---1	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Dalle de sol bleue	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	Circulation 1	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+1---2	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Ragréage	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	Circulation 1	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+1---3	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Linoléum vert + colle jaune	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	Accueil	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+1---4	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Ragréage	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	Accueil	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+1---5	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Linoléum gris moucheté + colle jaune	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	Bureau 3	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+1---6	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Ragréage	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	Bureau 3	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+1---7	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Colle de carrelage beige 30x30	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	Bureau de consultation	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+1---8	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Colle de carrelage beige 30x30	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	Bureau polyvalent	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+1---9	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Ragréage	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	Bureau de consultation	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+1---10	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Linoléum gris foncé + colle jaune	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	Vestiaire	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+1---11	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Linoléum gris foncé + colle jaune	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	WC PMR	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+1---12	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Ragréage	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	WC PMR	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+1---13	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Dalle de sol bleue	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	Sanitaire	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+1---14	
Résultat	POSITIF	

FI

Matériaux/produits	Colle noire bitumineuse	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	Sanitaire	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+1---15	
Résultat	POSITIF	

Matériaux/produits	Ragréage	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	Sanitaire	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+1---16	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Colle noire bitumineuse	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	Placard Circulation 1	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+1---17	
Résultat	POSITIF	

Matériaux/produits	Colle de carrelage granito marbré	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	Espace d'attente	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+1---18	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Colle de carrelage granito marbré	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	Espace d'attente	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+1---19	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Colle de plinthe	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	Bureau de consultation	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---R+1---20	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Colle de plinthe	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	Bureau polyvalent	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---R+1---21	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Enduit plâtre	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	Bureau de consultation	
Partie d'ouvrage	Mur périphérique	
Prélèvement	CH---R+1---22	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Plaque de plâtre	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	Bureau polyvalent	
Partie d'ouvrage	Cloison	
Prélèvement	CH---R+1---23	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Bande calicot	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	Bureau de consultation	
Partie d'ouvrage	Cloison	
Prélèvement	CH---R+1---24	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Colle de plinthe beige	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	Sanitaire	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---R+1---25	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Colle de plinthe beige	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	Vestiaire	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---R+1---26	
Résultat	POSITIF	

FI

Matériaux/produits	Enduit plâtre	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	Circulation 1	
Partie d'ouvrage	Cloison brique	
Prélèvement	CH---R+1---27	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Enduit de scellement	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	Circulation 1	
Partie d'ouvrage	Cloison brique	
Prélèvement	CH---R+1---28	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Colle de plinthe PVC	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	Circulation 1	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---R+1---29	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Enduit plâtre	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	Circulation 1	
Partie d'ouvrage	Cloison brique	
Prélèvement	CH---R+1---30	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Enduit de scellement	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	Circulation 1	
Partie d'ouvrage	Cloison brique	
Prélèvement	CH---R+1---31	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Enduit plâtre	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	Espace d'attente	
Partie d'ouvrage	Mur périphérique	
Prélèvement	CH---R+1---32	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Mastic vitrier	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	Bureau anesthésiste	
Partie d'ouvrage	Fenêtre aluminium	
Prélèvement	CH---R+1---33	
Résultat	POSITIF	


Matériaux/produits	Mastic vitrier	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	Secrétariat	
Partie d'ouvrage	Fenêtre aluminium	
Prélèvement	CH---R+1---34	
Résultat	POSITIF	

FI

Matériaux/produits	Enduit ciment	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	Circulation 1	
Partie d'ouvrage	Poutre plénum cueillie horizontale	
Prélèvement	CH---R+1---35	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Enduit ciment	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	Circulation 1	
Partie d'ouvrage	Poutre plénum cueillie horizontale	
Prélèvement	CH---R+1---36	
Résultat	Négatif	

FI

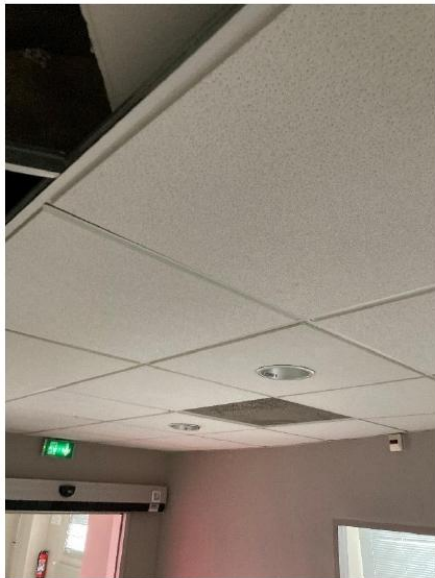Matériaux/produits	Dalle de faux plafond	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	Circulation 1	
Partie d'ouvrage	Plafond	
Prélèvement	CH---R+1---37	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Dalle de faux plafond	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	Espace d'attente	
Partie d'ouvrage	Plafond	
Prélèvement	CH---R+1---38	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Enduit ciment	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	Espace d'attente	
Partie d'ouvrage	Cueillie verticale	
Prélèvement	CH---R+1---39	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Colle de plinthe	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	Espace d'attente	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---R+1---40	
Résultat	POSITIF	

FI

Matériaux/produits	Colle de plinthe	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	Espace d'attente	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---R+1---41	
Résultat	POSITIF	

Matériaux/produits	Colle de faïence blanche 15x15	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	Sanitaire	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---R+1---42	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Peinture	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	Bureau 2	
Partie d'ouvrage	Evier	
Prélèvement	CH---R+1---43	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Colle de faïence beige rectangle	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	Bureau 2	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---R+1---44	
Résultat	Négatif	



FI

Matériaux/produits	Linoléum gris + colle jaune	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	Chambre 131/132	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+1---45	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Ragréage	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	Chambre 131/132	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+1---46	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Linoléum beige moucheté + colle jaune	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	Chambre 133/134	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+1---47	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Ragréage	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	Chambre 133/134	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+1---48	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Linoléum gris + colle jaune	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	Sanitaire commun	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+1---49	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Dalle de sol bleu souple	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	Sanitaire commun	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+1---50	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Linoléum gris clair + colle jaune	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	Sanitaire commun dégagement	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+1---51	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Ragréage	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	Sanitaire commun dégagement	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+1---52	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Dalle de sol blanche	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	Sanitaire commun placard	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+1---53	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Dalle de sol rouge	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	Sanitaire commun placard	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+1---54	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Colle de carilage blanc 30x30	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	Circulation 2	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+1---55	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Ragréage	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	Circulation 2	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+1---56	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Colle de carilage beige 30x30	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	Circulation 2	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+1---57	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Colle de carrelage gris 30x30	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	Chambre 101/102	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+1---58	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Enduit plâtre	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	Chambre 101/102	
Partie d'ouvrage	Doublage brique	
Prélèvement	CH---R+1---59	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Enduit plâtre	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	Chambre 101/102	
Partie d'ouvrage	Mur périphérique	
Prélèvement	CH---R+1---60	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Joint de dilatation	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	Chambre 101/102	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---R+1---61	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Enduit plâtre	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	Circulation 2	
Partie d'ouvrage	Mur refend	
Prélèvement	CH---R+1---62	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Enduit ciment	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	Circulation 2	
Partie d'ouvrage	Mur refend	
Prélèvement	CH---R+1---63	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Colle de carrelate blanc 30x30	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	Circulation 3	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+1---64	
Résultat	Négatif	


FI

Matériaux/produits	Colle de carrelate gris 30x30	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	Chambre 121/122	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+1---65	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Colle de plinthe grise	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	Chambre 121/122	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---R+1---66	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Colle de plinthe grise	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	Chambre 103	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---R+1---67	
Résultat	Négatif	

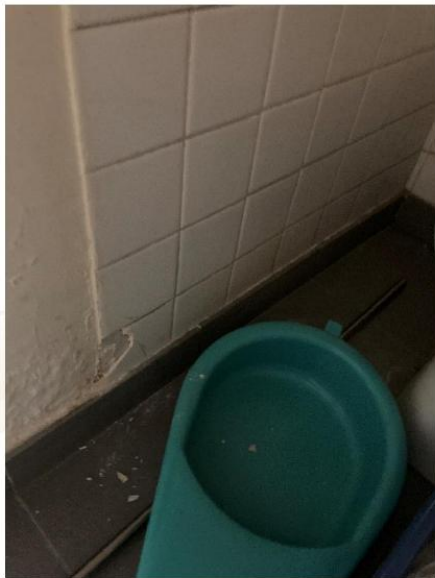Matériaux/produits	Colle de faïence blanche 15x15	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	Chambre 103	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---R+1---68	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Colle de plinthe beige	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	Circulation 2	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---R+1---69	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Colle de plinthe beige	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	Circulation 3	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---R+1---70	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Colle de faïence blanche 15x15	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	PC infirmier	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---R+1---71	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Colle de faïence blanche 10x10	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	Désinfection	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---R+1---72	
Résultat	POSITIF	

FI

Matériaux/produits	Colle de carrelage 5x5	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	Balcon Chambre 105	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+1---73	
Résultat	Négatif	


Matériaux/produits	Colle de carrelage 5x5	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	Balcon Chambre 111	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+1---74	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Isolant de calorifuge	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	Circulation 2	
Partie d'ouvrage	Gaine technique	
Prélèvement	CH---R+1---75	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Conduit fibrociment rectangulaire	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	Chambre 131/132	
Partie d'ouvrage	Plénum	
Prélèvement	CH---R+1---76	
Résultat	POSITIF	

FI

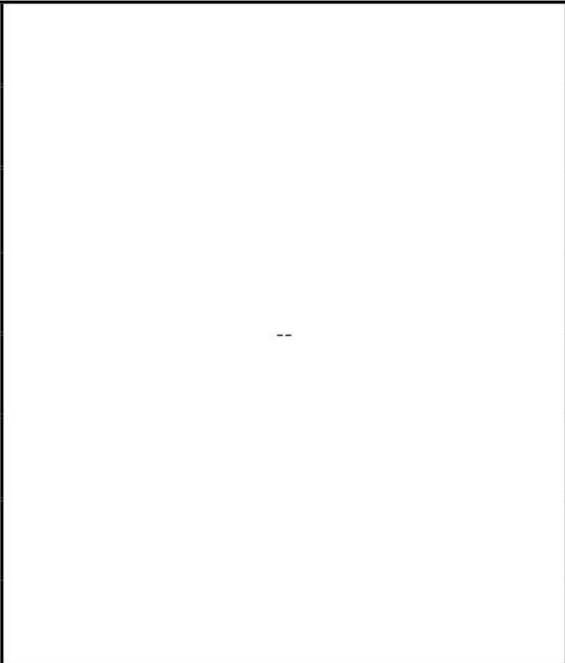Matériaux/produits	Enveloppe + isolant de calorifuge	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	Chambre 131/132	
Partie d'ouvrage	Plénum	
Prélèvement	CH---R+1---77	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Linoléum vert + colle jaune	
Entrée	-	
Etage	R+3	
Logement	-	
Local	Chambre 315/316	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+3---78	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Ragréage	
Entrée	-	
Etage	R+3	
Logement	-	
Local	Chambre 315/316	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+3---79	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Linoléum beige moucheté + colle jaune	
Entrée	-	
Etage	R+3	
Logement	-	
Local	Circulation 3	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+3---80	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Ragréage	
Entrée	-	
Etage	R+3	
Logement	-	
Local	Circulation 3	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+3---81	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Linoléum gris + colle jaune	
Entrée	-	
Etage	R+3	
Logement	-	
Local	Circulation 2	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+3---82	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Ragréage	
Entrée	-	
Etage	R+3	
Logement	-	
Local	Circulation 2	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+3---83	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Linoléum orange + colle jaune	
Entrée	-	
Etage	R+3	
Logement	-	
Local	Chambre 311/312	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+3---84	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Ragréage	
Entrée	-	
Etage	R+3	
Logement	-	
Local	Chambre 311/312	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+3---85	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Linoléum vert bleuté + colle jaune	
Entrée	-	
Etage	R+3	
Logement	-	
Local	Chambre 309	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+3---86	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Ragréage	
Entrée	-	
Etage	R+3	
Logement	-	
Local	Chambre 309	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+3---87	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Linoléum orange clair + colle jaune	
Entrée	-	
Etage	R+3	
Logement	-	
Local	Chambre 307	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+3---88	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Ragréage	
Entrée	-	
Etage	R+3	
Logement	-	
Local	Chambre 307	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+3---89	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Colle de carrelage beige foncé 30x30	
Entrée	-	
Etage	R+3	
Logement	-	
Local	Sanitaire commun	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+3---90	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Colle de carrelage beige foncé 30x30	
Entrée	-	
Etage	R+3	
Logement	-	
Local	Lingerie	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+3---91	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Colle de carrelage gris 30x30	
Entrée	-	
Etage	R+3	
Logement	-	
Local	Chambre 329	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+3---92	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Ragréage	
Entrée	-	
Etage	R+3	
Logement	-	
Local	Chambre 329	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+3---93	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Colle de carrelage beige 30x30	
Entrée	-	
Etage	R+3	
Logement	-	
Local	Circulation 1	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+3---94	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Ragréage	
Entrée	-	
Etage	R+3	
Logement	-	
Local	Circulation 1	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+3---95	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Colle de plinthe beige	
Entrée	-	
Etage	R+3	
Logement	-	
Local	Circulation 1	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---R+3---96	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Colle de carrelage gris 30x30	
Entrée	-	
Etage	R+3	
Logement	-	
Local	PC infirmier	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+3---97	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Colle de plinthe grise	
Entrée	-	
Etage	R+3	
Logement	-	
Local	PC infirmier	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---R+3---98	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Colle de carrelage beige 30x30	
Entrée	-	
Etage	R+3	
Logement	-	
Local	Circulation 1	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+3---99	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Colle de plinthe beige	
Entrée	-	
Etage	R+3	
Logement	-	
Local	Circulation 1	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---R+3---100	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Colle de plinthe grise	
Entrée	-	
Etage	R+3	
Logement	-	
Local	Chambre 301/302	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---R+3---101	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Colle de plinthe grise	
Entrée	-	
Etage	R+3	
Logement	-	
Local	Lingerie	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---R+3---102	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Colle de plinthe grise foncée	
Entrée	-	
Etage	R+3	
Logement	-	
Local	Circulation 3	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---R+3---103	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Enduit plâtre	
Entrée	-	
Etage	R+3	
Logement	-	
Local	Chambre 309	
Partie d'ouvrage	Mur périphérique	
Prélèvement	CH---R+3---104	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Enduit plâtre	
Entrée	-	
Etage	R+3	
Logement	-	
Local	Chambre 309	
Partie d'ouvrage	Cloison brique	
Prélèvement	CH---R+3---105	
Résultat	Négatif	


Matériaux/produits	Colle de faïence blanche 15x15	
Entrée	-	
Etage	R+3	
Logement	-	
Local	Chambre 309	
Partie d'ouvrage	Cloison	
Prélèvement	CH---R+3---106	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Enduit plâtre	
Entrée	-	
Etage	R+3	
Logement	-	
Local	Chambre 309	
Partie d'ouvrage	Plafond plénum	
Prélèvement	CH---R+3---107	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Dalle de faux plafond	
Entrée	-	
Etage	R+3	
Logement	-	
Local	Chambre 309	
Partie d'ouvrage	Plafond	
Prélèvement	CH---R+3---108	
Résultat	Négatif	

FI

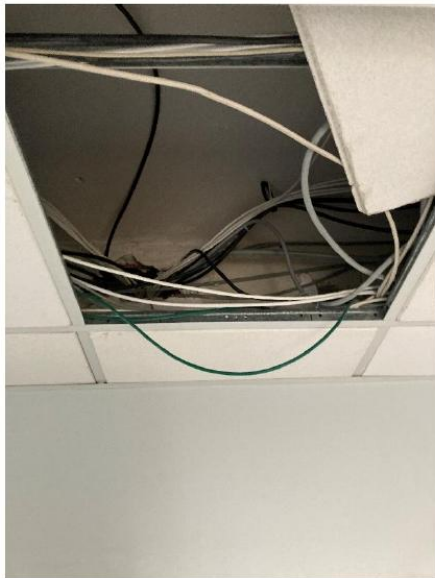Matériaux/produits	Enduit plâtre	
Entrée	-	
Etage	R+3	
Logement	-	
Local	Circulation 2	
Partie d'ouvrage	Mur refend	
Prélèvement	CH---R+3---109	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Colle de plinthe	
Entrée	-	
Etage	R+3	
Logement	-	
Local	Chambre 309	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---R+3---110	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Colle de faïence blanche 15x15	
Entrée	-	
Etage	R+3	
Logement	-	
Local	Chambre 329	--
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---R+3---111	
Résultat	Négatif	


Matériaux/produits	Colle de faïence blanche 15x15	
Entrée	-	
Etage	R+3	
Logement	-	
Local	Chambre 337/338	--
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---R+3---112	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Colle de faïence beige rectangle	
Entrée	-	
Etage	R+3	
Logement	-	--
Local	Chambre 305	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---R+3---113	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Colle de faïence beige rectangle	
Entrée	-	
Etage	R+3	
Logement	-	--
Local	Chambre 301/302	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---R+3---114	
Résultat	Négatif	


FI

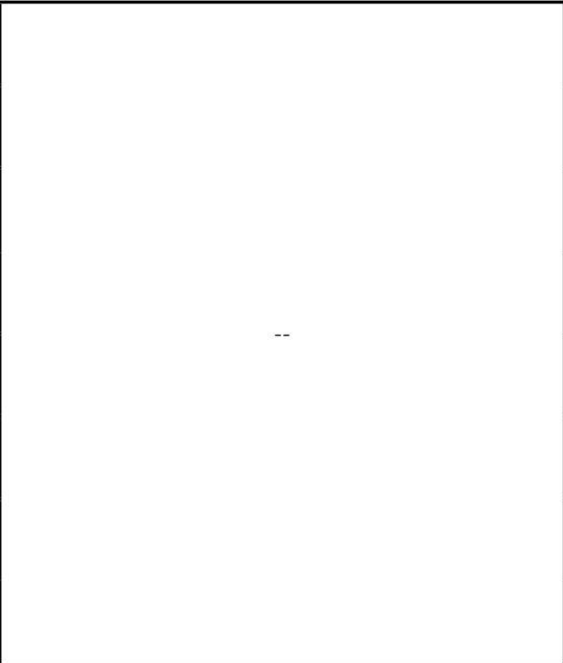Matériaux/produits	Mastic vitrier	
Entrée	-	
Etage	R+3	
Logement	-	
Local	PC infirmier	
Partie d'ouvrage	Fenêtre aluminium	
Prélèvement	CH---R+3---115	
Résultat	POSITIF	

Matériaux/produits	Enduit plâtre	
Entrée	-	
Etage	R+3	
Logement	-	
Local	Circulation 1	
Partie d'ouvrage	Plafond plénum	
Prélèvement	CH---R+3---116	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Isolant de calorifuge	
Entrée	-	
Etage	R+3	
Logement	-	
Local	Placard Circulation 1	
Partie d'ouvrage	Gaine technique	
Prélèvement	CH---R+3---117	
Résultat	Négatif	

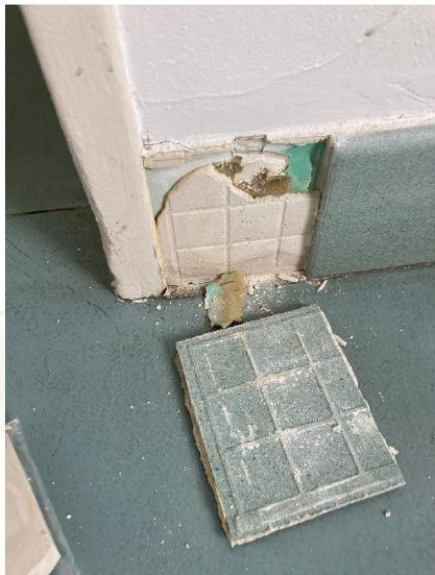Matériaux/produits	Colle de plinthe verte	
Entrée	-	
Etage	R+3	
Logement	-	
Local	Chambre 315/316	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---R+3---118	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Colle de plinthe verte	
Entrée	-	
Etage	R+3	
Logement	-	
Local	Chambre 311/312	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---R+3---119	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Enduit plâtre	
Entrée	-	
Etage	R+3	
Logement	-	
Local	Chambre 333	
Partie d'ouvrage	Doublage brique	
Prélèvement	CH---R+3---120	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Enduit plâtre	
Entrée	-	
Etage	R+3	
Logement	-	
Local	Circulation 1	
Partie d'ouvrage	Mur refend	
Prélèvement	CH---R+3---121	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Enduit plâtre	
Entrée	-	
Etage	R+3	
Logement	-	
Local	Chambre 333	
Partie d'ouvrage	Cloison brique	
Prélèvement	CH---R+3---122	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Filasse RIA	
Entrée	-	
Etage	R+3	
Logement	-	
Local	Circulation 3	
Partie d'ouvrage	Gaine technique	
Prélèvement	CH---R+3---123	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Colle de plinthe beige	
Entrée	-	
Etage	R+3	
Logement	-	
Local	Chambre 319/320	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---R+3---124	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Colle de carrelage bleue hexagonal	
Entrée	-	
Etage	R+4	
Logement	-	
Local	Office	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+4---125	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Colle de carrelage bleue hexagonal	
Entrée	-	
Etage	R+4	
Logement	-	
Local	Office	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+4---126	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Colle de carrelage rose hexagonal	
Entrée	-	
Etage	R+4	
Logement	-	
Local	Office	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+4---127	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Colle de carrelage rose hexagonal	
Entrée	-	
Etage	R+4	
Logement	-	
Local	Office	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+4---128	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Ragréage	
Entrée	-	
Etage	R+4	
Logement	-	
Local	Office	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+4---129	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Colle de carrelage granito	
Entrée	-	
Etage	R+4	
Logement	-	
Local	Sanitaire 1	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+4---130	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Colle de carrelage granito	
Entrée	-	
Etage	R+4	
Logement	-	
Local	Dégagement 1	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+4---131	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Ragréage	
Entrée	-	
Etage	R+4	
Logement	-	
Local	Sanitaire 1	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+4---132	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Colle de carrelage gris 30x30	
Entrée	-	
Etage	R+4	
Logement	-	
Local	Secrétariat administration	--
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+4---133	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Ragréage	
Entrée	-	
Etage	R+4	
Logement	-	
Local	Secrétariat administration	--
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+4---134	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Colle de carrelage granito moucheté	
Entrée	-	
Etage	R+4	
Logement	-	
Local	Archives	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+4---135	
Résultat	Négatif	


Matériaux/produits	Colle de carrelage granito moucheté	
Entrée	-	
Etage	R+4	
Logement	-	
Local	Archives	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+4---136	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Ragréage	
Entrée	-	
Etage	R+4	
Logement	-	
Local	Archives	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+4---137	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Colle de carrelage moucheté	
Entrée	-	
Etage	R+4	
Logement	-	
Local	Médecin 3	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+4---138	
Résultat	Négatif	

FI

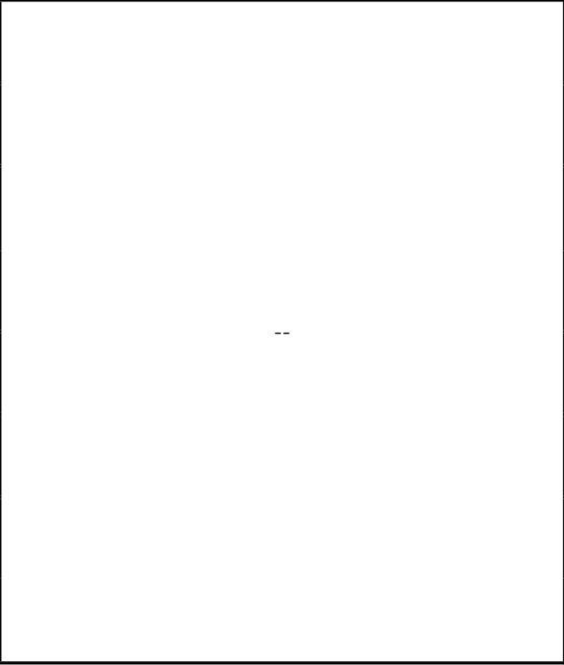Matériaux/produits	Ragréage	
Entrée	-	
Etage	R+4	
Logement	-	
Local	Médecin 3	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+4---139	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Colle de faïence bleue mosaïque	
Entrée	-	
Etage	R+4	
Logement	-	
Local	Office	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---R+4---140	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Colle de faïence bleue mosaïque	
Entrée	-	
Etage	R+4	
Logement	-	
Local	Office	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---R+4---141	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Colle de faïence blanche 15x15	
Entrée	-	
Etage	R+4	
Logement	-	
Local	Office	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---R+4---142	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Colle de faïence blanche 15x15	
Entrée	-	
Etage	R+4	
Logement	-	
Local	Office	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---R+4---143	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Enduit de scellement	
Entrée	-	
Etage	R+4	
Logement	-	
Local	Office	
Partie d'ouvrage	Cloison brique	
Prélèvement	CH---R+4---144	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Enduit gouttelette	
Entrée	-	
Etage	R+4	
Logement	-	
Local	Office	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---R+4---145	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Enduit de scellement	
Entrée	-	
Etage	R+4	
Logement	-	
Local	Archives	
Partie d'ouvrage	Cloison brique	
Prélèvement	CH---R+4---146	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Revêtement bitumineux	
Entrée	-	
Etage	R+4	
Logement	-	
Local	Archives	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---R+4---147	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Colle de plinthe granito beige	
Entrée	-	
Etage	R+4	
Logement	-	
Local	Dégagement 1	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---R+4---148	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Colle de plinthe granito beige	
Entrée	-	
Etage	R+4	
Logement	-	
Local	Dégagement 1	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---R+4---149	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Colle de plinthe granito gris	
Entrée	-	
Etage	R+4	
Logement	-	
Local	Archives	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---R+4---150	
Résultat	POSITIF	

FI

Matériaux/produits	Colle de plinthe granito gris	
Entrée	-	
Etage	R+4	
Logement	-	
Local	Archives	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---R+4---151	
Résultat	POSITIF	

Matériaux/produits	Colle de plinthe grise	
Entrée	-	
Etage	R+4	
Logement	-	
Local	Secrétariat administration	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---R+4---152	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Colle de plinthe grise	
Entrée	-	
Etage	R+4	
Logement	-	
Local	Self	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---R+4---153	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Colle de faïence blanche 10x10	
Entrée	-	
Etage	R+4	
Logement	-	
Local	Archives	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---R+4---154	
Résultat	Négatif	



FI

Matériaux/produits	Colle de faïence jaune 10x10	
Entrée	-	
Etage	R+4	
Logement	-	
Local	Archives	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---R+4---155	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Enduit gouttelette	
Entrée	-	
Etage	R+4	
Logement	-	
Local	Office	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---R+4---156	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Colle de faïence blanche 15x15	
Entrée	-	
Etage	R+4	
Logement	-	
Local	Office	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---R+4---157	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Colle de faïence bleue rectangle	
Entrée	-	
Etage	R+4	
Logement	-	
Local	Sanitaire 1	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---R+4---158	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Plaque de plâtre	
Entrée	-	
Etage	R+4	
Logement	-	
Local	Archives	
Partie d'ouvrage	Cloison	
Prélèvement	CH---R+4---159	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Calicot	
Entrée	-	
Etage	R+4	
Logement	-	
Local	Archives	
Partie d'ouvrage	Cloison	
Prélèvement	CH---R+4---160	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Plaque de plâtre	
Entrée	-	
Etage	R+4	
Logement	-	
Local	Self	
Partie d'ouvrage	Cloison	
Prélèvement	CH---R+4---161	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Calicot	
Entrée	-	
Etage	R+4	
Logement	-	
Local	Self	
Partie d'ouvrage	Cloison	
Prélèvement	CH---R+4---162	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Plaque de plâtre	
Entrée	-	
Etage	R+4	
Logement	-	
Local	Self	
Partie d'ouvrage	Doublage	
Prélèvement	CH---R+4---163	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Calicot	
Entrée	-	
Etage	R+4	
Logement	-	
Local	Self	
Partie d'ouvrage	Doublage	
Prélèvement	CH---R+4---164	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Plaque de plâtre	
Entrée	-	
Etage	R+4	
Logement	-	
Local	Bureau 4	
Partie d'ouvrage	Doublage	
Prélèvement	CH---R+4---165	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Calicot	
Entrée	-	
Etage	R+4	
Logement	-	
Local	Bureau 4	
Partie d'ouvrage	Doublage	
Prélèvement	CH---R+4---166	
Résultat	Négatif	



FI

Matériaux/produits	Isolant	
Entrée	-	
Etage	R+4	
Logement	-	
Local	Bureau 4	
Partie d'ouvrage	Doublage	
Prélèvement	CH---R+4---167	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Enduit plâtre	
Entrée	-	
Etage	R+4	
Logement	-	
Local	Archives	
Partie d'ouvrage	Plafond	
Prélèvement	CH---R+4---168	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Enduit plâtre	
Entrée	-	
Etage	R+4	
Logement	-	
Local	Archives	
Partie d'ouvrage	Plafond	
Prélèvement	CH---R+4---169	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Dalle de faux plafond	
Entrée	-	
Etage	R+4	
Logement	-	
Local	Self	
Partie d'ouvrage	Plafond	
Prélèvement	CH---R+4---170	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Isolant	
Entrée	-	
Etage	R+4	
Logement	-	
Local	Self	
Partie d'ouvrage	Plafond	
Prélèvement	CH---R+4---171	
Résultat	Négatif	


Matériaux/produits	Dalle de faux plafond	
Entrée	-	
Etage	R+4	
Logement	-	
Local	Dégagement	
Partie d'ouvrage	Plafond	
Prélèvement	CH---R+4---172	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Enduit ciment	
Entrée	-	
Etage	R+4	
Logement	-	--
Local	Office	
Partie d'ouvrage	Cueillie verticale poteau	
Prélèvement	CH---R+4---173	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Enduit ciment	
Entrée	-	
Etage	R+4	
Logement	-	--
Local	Self	
Partie d'ouvrage	Poutre plénum	
Prélèvement	CH---R+4---174	
Résultat	Négatif	

FI

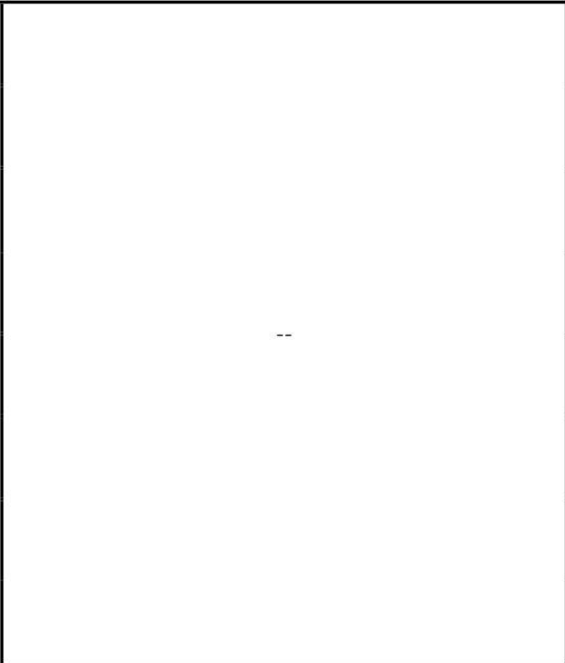Matériaux/produits	Enveloppe + isolant	
Entrée	-	
Etage	R+4	
Logement	-	
Local	Self	
Partie d'ouvrage	Gaine légère plénum	
Prélèvement	CH---R+4---175	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Colle de plinthe bleue	
Entrée	-	
Etage	R+4	
Logement	-	
Local	Médecin 3	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---R+4---176	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Carton	
Entrée	-	
Etage	R+4	
Logement	-	
Local	Hall	
Partie d'ouvrage	Porte Placard (plaque antivibratile)	
Prélèvement	CH---R+4---177	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Enduit ciment	
Entrée	-	
Etage	R+4	
Logement	-	
Local	Cage d'escaliers 2	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---R+4---178	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Enduit ciment	
Entrée	-	
Etage	R+4	
Logement	-	
Local	Cage d'escaliers 2	
Partie d'ouvrage	Plafond	
Prélèvement	CH---R+4---179	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Enduit plâtre	
Entrée	-	
Etage	R+4	
Logement	-	
Local	Cage d'escaliers 1	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---R+4---180	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Enduit plâtre	
Entrée	-	
Etage	R+4	
Logement	-	
Local	Cage d'escaliers 1	
Partie d'ouvrage	Plafond	
Prélèvement	CH---R+4---181	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Dalle de faux plafond	
Entrée	-	
Etage	R+3	
Logement	-	
Local	Chambre 317/318	
Partie d'ouvrage	Plafond	
Prélèvement	CH---R+3---182	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Tampon bitumineux	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	Espace d'attente	
Partie d'ouvrage	Porte Placard (plaque antivibratile)	
Prélèvement	CH---R+1---183	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Linoléum bleu + colle jaune	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Circulation	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---RDC---184	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Linoléum bleu + colle jaune	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	--
Local	Circulation	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---RDC---185	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Ragréage	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	--
Local	Circulation	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---RDC---186	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Colle de carrelage gris 20x20	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Local déchets	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---RDC---187	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Colle de carrelage gris 20x21	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Local déchets	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---RDC---188	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Ragréage	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Local déchets	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---RDC---189	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Linoléum marron + colle jaune	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Vestiaire homme	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---RDC---190	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Linoléum marron + colle jaune	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Vestiaire homme	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---RDC---191	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Ragréage	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Vestiaire homme	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---RDC---192	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Linoléum blanc + colle jaune	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Vestiaire homme douche	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---RDC---193	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Ragréage	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Vestiaire homme douche	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---RDC---194	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Linoléum a pois	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Pharmacie 1	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---RDC---195	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Linoléum a pois	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Pharmacie 2	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---RDC---196	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Ragréage	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Pharmacie 2	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---RDC---197	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Linoléum vert	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Salle de réveil	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---RDC---198	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Ragréage	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Salle de réveil	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---RDC---199	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Linoléum vert	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Décontamination	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---RDC---200	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Enduit plâtre	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Pharmacie	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---RDC---201	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Enduit ciment	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Pharmacie	
Partie d'ouvrage	Cueillie verticale	
Prélèvement	CH---RDC---202	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Enduit plâtre	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Circulation	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---RDC---203	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Enduit ciment	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Circulation	
Partie d'ouvrage	Cueillie verticale poteau	
Prélèvement	CH---RDC---204	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Bande calicot	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Circulation	
Partie d'ouvrage	Cloisons	
Prélèvement	CH---RDC---205	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Bande calicot	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Pharmacie	
Partie d'ouvrage	Cloisons	
Prélèvement	CH---RDC---206	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Bande calicot	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Salle de réveil	
Partie d'ouvrage	Cloisons	
Prélèvement	CH---RDC---207	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Plaque de plâtre	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Salle de réveil	
Partie d'ouvrage	Cloisons	
Prélèvement	CH---RDC---208	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Plaque de plâtre	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	--
Local	Circulation	
Partie d'ouvrage	Cloisons	
Prélèvement	CH---RDC---209	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Plaque de plâtre	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	--
Local	Pharmacie	
Partie d'ouvrage	Cloisons	
Prélèvement	CH---RDC---210	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Enduit ciment	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Salle bloc	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---RDC---211	
Résultat	POSITIF	

Matériaux/produits	Bande calicot	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Salle de réveil	
Partie d'ouvrage	Plafond	
Prélèvement	CH---RDC---212	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Plaque de plâtre	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Salle de réveil	
Partie d'ouvrage	Plafond	
Prélèvement	CH---RDC---213	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Plaque de plâtre	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Pharmacie	
Partie d'ouvrage	Plafond	
Prélèvement	CH---RDC---214	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Bande calicot	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Pharmacie	
Partie d'ouvrage	Plafond	
Prélèvement	CH---RDC---215	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Colle de faïence grise 20x20	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Local déchets	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---RDC---216	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Colle de faïence grise 20x20	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Local déchets	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---RDC---217	
Résultat	Négatif	


Matériaux/produits	Enduit ciment	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Local déchets	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---RDC---218	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Dalle de faux plafond	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Accès TGS	
Partie d'ouvrage	Plafond	
Prélèvement	CH---RDC---219	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Calorifuge	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Salle de réveil	
Partie d'ouvrage	Gaine de ventilation plénum	
Prélèvement	CH---RDC---220	
Résultat	Négatif	

FI

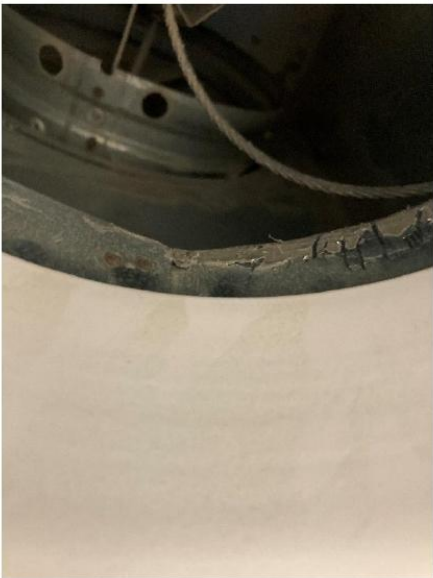Matériaux/produits	Mastic	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Local déchets	
Partie d'ouvrage	Gaine de ventilation plénum	
Prélèvement	CH---RDC---221	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Enduit plâtre	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Accès TGS	
Partie d'ouvrage	Plafond plénum	
Prélèvement	CH---RDC---222	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Enduit plâtre	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Local déchets	
Partie d'ouvrage	Plafond plénum	
Prélèvement	CH---RDC---223	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Flocage	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Local électrique	
Partie d'ouvrage	Plafond	
Prélèvement	CH---RDC---224	
Résultat	Négatif	



FI

Matériaux/produits	Enduit ciment	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Local électrique	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---RDC---225	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Linoléum gris	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Rééducation	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---RDC---226	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Ragréage	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Rééducation	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---RDC---227	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Linoléum marron	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Cabine 5	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---RDC---228	
Résultat	Négatif	

positif

FI

Matériaux/produits	Linoléum bleu clair	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Cabine 5	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---RDC---229	
Résultat	Négatif	


Matériaux/produits	Bleu	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Cabine 5	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---RDC---230	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Ragréage	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Rééducation	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---RDC---231	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Bande calicot	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Rééducation	
Partie d'ouvrage	Cloisons (résidu)	
Prélèvement	CH---RDC---232	
Résultat	Négatif	

FI

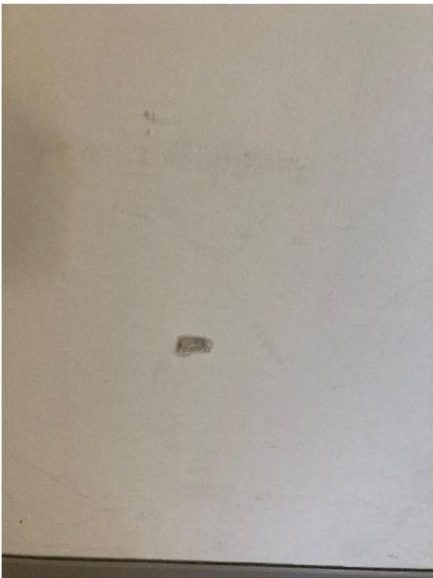Matériaux/produits	Enduit ciment	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Rééducation	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---RDC---233	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Enduit ciment	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Rééducation	
Partie d'ouvrage	Cueillie verticale poteau	
Prélèvement	CH---RDC---234	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Enduit ciment	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Cabine 4	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---RDC---235	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Enduit plâtre	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Cabine 4	
Partie d'ouvrage	Cloisons	
Prélèvement	CH---RDC---236	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Enduit plâtre	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Rééducation	
Partie d'ouvrage	Cloisons	
Prélèvement	CH---RDC---237	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Enduit ciment	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Rééducation	
Partie d'ouvrage	Cueillie verticale poteau	
Prélèvement	CH---RDC---238	
Résultat	Négatif	



FI

Matériaux/produits	Enduit plâtre	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Rééducation	
Partie d'ouvrage	Doublage brique	
Prélèvement	CH---RDC---239	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Enduit plâtre	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Cabine 1	
Partie d'ouvrage	Doublage brique	
Prélèvement	CH---RDC---240	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Isolant	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Rééducation	
Partie d'ouvrage	Chauffage	
Prélèvement	CH---RDC---241	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Enduit ciment	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Rééducation	
Partie d'ouvrage	Cueillie horizontale poutre	
Prélèvement	CH---RDC---242	
Résultat	Négatif	


FI

Matériaux/produits	Enduit plâtre	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Rééducation	
Partie d'ouvrage	Plafond	
Prélèvement	CH---RDC---243	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Plaque de plâtre	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Attente	
Partie d'ouvrage	Cloisons	
Prélèvement	CH---RDC---244	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Bande calicot	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Attente	
Partie d'ouvrage	Cloisons	
Prélèvement	CH---RDC---245	
Résultat	Négatif	

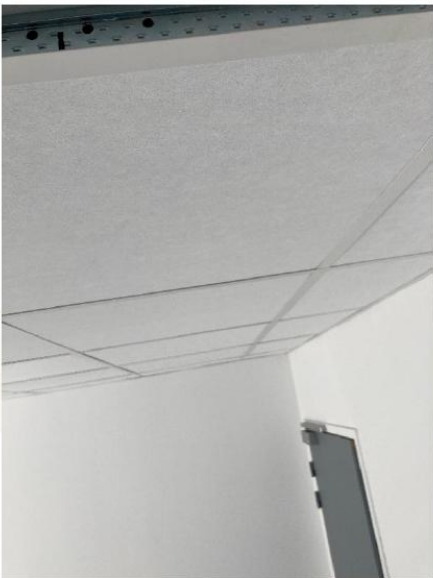Matériaux/produits	Dalle de faux plafond	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Attente	
Partie d'ouvrage	Plafond	
Prélèvement	CH---RDC---246	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Isolant	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Attente	
Partie d'ouvrage	Plénum	
Prélèvement	CH---RDC---247	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Colle de plinthe beige	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Rééducation	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---RDC---248	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Colle de plinthe grise arrondie	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Cuisine	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---RDC---249	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Colle de plinthe grise arrondie	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Cuisine	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---RDC---250	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Colle de plinthe beige basse	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Cuisine	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---RDC---251	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Colle de plinthe beige basse	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Cuisine	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---RDC---252	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Colle de plinthe beige haute	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Cuisine	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---RDC---253	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Colle de plinthe beige haute	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Cuisine	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---RDC---254	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Colle de plinthe grise	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Local poubelle	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---RDC---255	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Colle de plinthe grise	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Local poubelle	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---RDC---256	
Résultat	Négatif	

FI


Matériaux/produits	Colle de plinthe blanche basse	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Circulation	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---RDC---257	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Colle de plinthe blanche basse	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Circulation	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---RDC---258	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Colle de plinthe rose	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Cuisine réserve	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---RDC---259	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Colle de carrelage hexagonal	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Economat	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---RDC---260	
Résultat	Négatif	

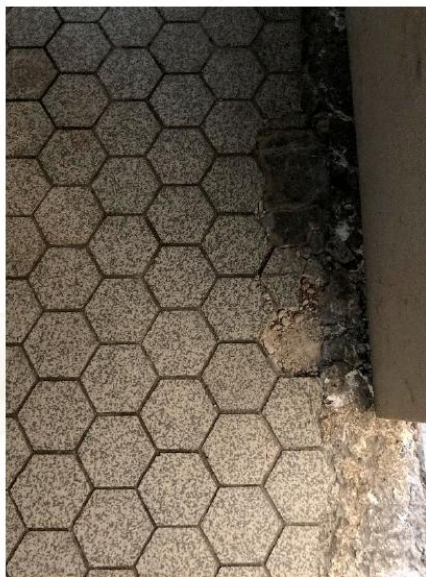

FI

Matériaux/produits	Colle de carrelage hexagonal	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	WC	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---RDC---261	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Colle de carrelage bleu 10x10	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Circulation	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---RDC---262	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Colle de carrelage bleu 10x10	
	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Circulation	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---RDC---263	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Colle de carrelage gris marbré 30x30	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Stockage	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---RDC---264	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Colle de carrelage gris marbré 30x30	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Cuisine	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---RDC---265	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Colle de carrelage rose 10x10	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Cuisine	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---RDC---266	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Colle de carrelage rose 10x10	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Cuisine	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---RDC---267	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Colle de carrelage gris 30x30	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Zone transfert	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---RDC---268	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Colle de carrelage gris 30x30	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Stock médicament	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---RDC---269	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Revêtement de sol souple beige	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Stock médicament	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---RDC---270	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Ragréage	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Stock médicament	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---RDC---271	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Colle de plinthe blanche haute	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Economat	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---RDC---272	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Colle de faïence blanche 10x10	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Sanitaire	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---RDC---273	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Colle de faïence blanche 20x20	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Cuisine	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---RDC---274	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Colle de faïence blanche 20x20	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Cuisine	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---RDC---275	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Colle de faïence blanche 20x20	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Cuisine	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---RDC---276	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Enduit ciment	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Circulation	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---RDC---277	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Enduit ciment	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Stock médicament	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---RDC---278	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Enduit ciment	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Economat	
Partie d'ouvrage	Cueillie verticale	
Prélèvement	CH---RDC---279	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Enduit plâtre	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Cuisine	
Partie d'ouvrage	Plafond	
Prélèvement	CH---RDC---280	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Enduit plâtre	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Economat	
Partie d'ouvrage	Plafond	
Prélèvement	CH---RDC---281	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Dalle de faux plafond	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Cuisine	
Partie d'ouvrage	Plafond	
Prélèvement	CH---RDC---282	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Dalle souple grise + Dalle de sol bleue	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Placard Circulation	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---RDC---283	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Mastic vitrier	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Circulation	
Partie d'ouvrage	Fenêtre aluminium	
Prélèvement	CH---RDC---284	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Mastic vitrier	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Stock médicament	
Partie d'ouvrage	Fenêtre métallique	
Prélèvement	CH---RDC---285	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Calorifuge	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Circulation	
Partie d'ouvrage	Plafond	
Prélèvement	CH---RDC---286	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Enduit plâtre	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Circulation	
Partie d'ouvrage	Cloisons brique	
Prélèvement	CH---RDC---287	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Enduit plâtre + ciment	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Circulation	
Partie d'ouvrage	Cloisons brique	
Prélèvement	CH---RDC---288	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Colle de plinthe beige rectangle	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Vestiaire	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---RDC---289	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Colle de plinthe beige rectangle	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Vestiaire	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---RDC---290	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Colle de plinthe granito	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Couloir vestiaire	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---RDC---291	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Colle de plinthe granito	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Couloir vestiaire	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---RDC---292	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Colle de carrelage beige 30x30	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Vestiaire	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---RDC---293	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Colle de carrelage beige 30x30	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Vestiaire	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---RDC---294	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Enduit ciment	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Vestiaire	
Partie d'ouvrage	Cueillie verticale poteau	
Prélèvement	CH---RDC---295	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Enduit ciment	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Vestiaire	
Partie d'ouvrage	Cueillie horizontale poutre	
Prélèvement	CH---RDC---296	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Enduit plâtre	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Vestiaire	
Partie d'ouvrage	Plafond	
Prélèvement	CH---RDC---297	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Mastic vitrier	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Vestiaire	
Partie d'ouvrage	Fenêtre métallique	
Prélèvement	CH---RDC---298	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Plaque de plâtre	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Circulation	
Partie d'ouvrage	Plafond	
Prélèvement	CH---RDC---299	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Bande calicot	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Circulation	
Partie d'ouvrage	Plafond	
Prélèvement	CH---RDC---300	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Enduit ciment	
Entrée	-	
Etage	Ext	
Logement	-	
Local	Façade Ouest	
Partie d'ouvrage	Mur RDC	
Prélèvement	CH---Ext---301	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Enduit ciment	
Entrée	-	
Etage	Ext	
Logement	-	
Local	Façade Ouest	
Partie d'ouvrage	Poteau RDC	
Prélèvement	CH---Ext---302	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Enduit ciment	
Entrée	-	
Etage	Ext	
Logement	-	
Local	Façade Ouest	
Partie d'ouvrage	Mur R+1	
Prélèvement	CH---Ext---303	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Enduit ciment	
Entrée	-	
Etage	Ext	
Logement	-	
Local	Façade Ouest	
Partie d'ouvrage	Poteau balcon R+1	
Prélèvement	CH---Ext---304	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Enduit ciment	
Entrée	-	
Etage	Ext	
Logement	-	
Local	Façade Sud	
Partie d'ouvrage	Mur R+1	
Prélèvement	CH---Ext---305	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Enduit ciment	
Entrée	-	
Etage	Ext	
Logement	-	
Local	Façade Sud	
Partie d'ouvrage	Poteau balcon R+1	
Prélèvement	CH---Ext---306	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Enduit ciment	
Entrée	-	
Etage	Ext	
Logement	-	
Local	Façade Sud	
Partie d'ouvrage	Mur R+3	
Prélèvement	CH---Ext---307	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Enduit ciment	
Entrée	-	
Etage	Ext	
Logement	-	
Local	Façade Sud	
Partie d'ouvrage	Mur Balnéo	
Prélèvement	CH---Ext---308	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Enduit ciment	
Entrée	-	
Etage	Ext	
Logement	-	
Local	Façade Est	
Partie d'ouvrage	Mur R+1	
Prélèvement	CH---Ext---309	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Enduit ciment	
Entrée	-	
Etage	Ext	
Logement	-	
Local	Façade Est	
Partie d'ouvrage	Mur R+1	
Prélèvement	CH---Ext---310	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Enduit ciment	
Entrée	-	
Etage	Ext	
Logement	-	
Local	Façade Nord	
Partie d'ouvrage	Mur R+1	
Prélèvement	CH---Ext---311	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Enduit ciment	
Entrée	-	
Etage	Ext	
Logement	-	
Local	Façade Nord	
Partie d'ouvrage	Poteau RDC	
Prélèvement	CH---Ext---312	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Enduit ciment	
Entrée	-	
Etage	Ext	
Logement	-	
Local	Façade Nord	
Partie d'ouvrage	Mur RDC	
Prélèvement	CH---Ext---313	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Enduit ciment	
Entrée	-	
Etage	Ext	
Logement	-	
Local	Façade Nord	
Partie d'ouvrage	Poteau RDC excentré	
Prélèvement	CH---Ext---314	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Enduit ciment	
Entrée	-	
Etage	Ext	
Logement	-	
Local	Façade Nord	
Partie d'ouvrage	Poteau RDC excentré	
Prélèvement	CH---Ext---315	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Enduit ciment	
Entrée	-	
Etage	Ext	
Logement	-	
Local	Façade Nord	
Partie d'ouvrage	Cueillie verticale	
Prélèvement	CH---Ext---316	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Enduit ciment	
Entrée	-	
Etage	Ext	
Logement	-	
Local	Façade Sud	
Partie d'ouvrage	Centre mur balcon	
Prélèvement	CH---Ext---317	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Enduit ciment	
Entrée	-	
Etage	Ext	
Logement	-	
Local	Façade Sud	
Partie d'ouvrage	Nez de dalle balcon	
Prélèvement	CH---Ext---318	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Enduit ciment	
Entrée	-	
Etage	Ext	
Logement	-	
Local	Façade Ouest	
Partie d'ouvrage	Nez de dalle balcon	
Prélèvement	CH---Ext---319	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Enduit ciment	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Ascenseur 1 Trémie	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---RDC---320	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Ragréage	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Ascenseur 1 Trémie	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---RDC---321	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Enduit blanc	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Ascenseur 1 Trémie	
Partie d'ouvrage	Porte palière	
Prélèvement	CH---RDC---322	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Peinture	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Ascenseur 1 Trémie	
Partie d'ouvrage	Guide métallique	
Prélèvement	CH---RDC---323	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Enduit ciment	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Ascenseur 2 Trémie	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---RDC---324	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Ragréage	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Ascenseur 2 Trémie	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---RDC---325	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Enduit ciment	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Ascenseur 2 Trémie	
Partie d'ouvrage	Mur (côté ouverture)	
Prélèvement	CH---RDC---326	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Isolant	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Ascenseur 2 Trémie	
Partie d'ouvrage	Porte palière	
Prélèvement	CH---RDC---327	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Peinture	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Ascenseur 2 Trémie	
Partie d'ouvrage	Guide métallique	
Prélèvement	CH---RDC---328	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Peinture	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Ascenseur 2 Trémie	
Partie d'ouvrage	Porte palière	
Prélèvement	CH---RDC---329	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Enduit ciment	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Ascenseur 3 Trémie	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---RDC---330	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Enduit ciment	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Ascenseur 3 Trémie	
Partie d'ouvrage	Mur (côté ouverture)	
Prélèvement	CH---RDC---331	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Ragréage	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Ascenseur 3 Trémie	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---RDC---332	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Peinture	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Ascenseur 3 Trémie	
Partie d'ouvrage	Porte palière	
Prélèvement	CH---RDC---333	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Peinture	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Ascenseur 3 Trémie	
Partie d'ouvrage	Guide métallique	
Prélèvement	CH---RDC---334	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Enduit ciment	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Ascenseur 4 Trémie	
Partie d'ouvrage	Mur (côté ouverture)	
Prélèvement	CH---RDC---335	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Enduit de scellement parpaing	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Ascenseur 4 Trémie	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---RDC---336	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Plaque Fibrociment blanche	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Ascenseur 4 Trémie	
Partie d'ouvrage	Porte palière	
Prélèvement	CH---RDC---337	
Résultat	POSITIF	

Matériaux/produits	Peinture	
Entrée	-	
Etage	R+4	
Logement	-	
Local	Ascenseur 3 Machinerie	
Partie d'ouvrage	Moteur	
Prélèvement	CH---R+4---338	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Garniture de frein	
Entrée	-	
Etage	R+4	
Logement	-	
Local	Ascenseur 3 Machinerie	
Partie d'ouvrage	Moteur	
Prélèvement	CH---R+4---339	
Résultat	POSITIF	

Matériaux/produits	Enduit ciment	
Entrée	-	
Etage	R+4	
Logement	-	
Local	Ascenseur 3 et 4 Machinerie	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---R+4---340	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Peinture	
Entrée	-	
Etage	R+4	
Logement	-	
Local	Ascenseur 2 Machinerie	
Partie d'ouvrage	Moteur	
Prélèvement	CH---R+4---341	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Garniture de frein	
Entrée	-	
Etage	R+4	
Logement	-	
Local	Ascenseur 2 Machinerie	
Partie d'ouvrage	Moteur	
Prélèvement	CH---R+4---342	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Joint compribande	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	Salle d'attente	
Partie d'ouvrage	Fenêtre aluminium	
Prélèvement	CH---R+1---343	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Enduit de scellement	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	Bureau anesthésiste	
Partie d'ouvrage	Fenêtre aluminium	
Prélèvement	CH---R+1---344	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Joint de finition extérieure	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	Bureau anesthésiste	
Partie d'ouvrage	Fenêtre aluminium	
Prélèvement	CH---R+1---345	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Joint de finition extérieure	
Entrée	-	
Etage	R+3	
Logement	-	
Local	Chambre 305	
Partie d'ouvrage	Fenêtre PVC	
Prélèvement	CH---R+3---346	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Joint compriband	
Entrée	-	
Etage	R+4	
Logement	-	
Local	Self	
Partie d'ouvrage	Fenêtre PVC	
Prélèvement	CH---R+4---347	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Dalle de sol	
Entrée	-	
Etage	R+3	
Logement	-	
Local	Cage d'escalier 3 / Palier	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+3---348	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Colle jaune + ragréage	
Entrée	-	
Etage	R+3	
Logement	-	
Local	Cage d'escalier 3 / Palier	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+3---349	
Résultat	POSITIF	

Matériaux/produits	Ragréage	
Entrée	-	
Etage	R+3	
Logement	-	
Local	Cage d'escalier 3 / Palier	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+3---350	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Linoléum beige	
Entrée	-	
Etage	R+3	
Logement	-	
Local	Cage d'escalier 3 / Escalier	--
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+3---351	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Colle jaune	
Entrée	-	
Etage	R+3	
Logement	-	
Local	Cage d'escalier 3 / Escalier	--
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+3---352	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Ragréage	
Entrée	-	
Etage	R+3	
Logement	-	
Local	Cage d'escalier 3 / Escalier	--
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+3---353	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Mastic vitrier	
Entrée	-	
Etage	R+3	
Logement	-	
Local	Cage d'escalier 3 / Escalier	--
Partie d'ouvrage	Menuiserie métallique	
Prélèvement	CH---R+3---354	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Enduit plâtre	
Entrée	-	
Etage	R+3	
Logement	-	
Local	Cage d'escalier 3 / Palier	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---R+3---355	
Résultat	POSITIF	

Matériaux/produits	Enduit plâtre	
Entrée	-	
Etage	R+3	
Logement	-	
Local	Cage d'escalier 3 / Palier	
Partie d'ouvrage	Plafond	
Prélèvement	CH---R+3---356	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Enduit plâtre	
Entrée	-	
Etage	R+3	
Logement	-	
Local	Cage d'escalier 1 / Palier	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---R+3---357	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Enduit gouttelette	
Entrée	-	
Etage	R+3	
Logement	-	
Local	Cage d'escalier 1 / Palier	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---R+3---358	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Enduit plâtre	
Entrée	-	
Etage	R+3	
Logement	-	
Local	Cage d'escalier 1 / Palier	
Partie d'ouvrage	Sous face escalier	
Prélèvement	CH---R+3---359	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Enduit plâtre	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	Cage d'escalier 1 / Palier	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---R+1---360	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Enduit gouttelette	
Entrée	-	
Etage	R+1	
Logement	-	
Local	Cage d'escalier 1 / Palier	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---R+1---361	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Enduit plâtre	
Entrée	-	
Etage	R+2	
Logement	-	
Local	Circulation	
Partie d'ouvrage	Cloisons	
Prélèvement	CH---R+2---362	
Résultat	Négatif	

FI

ATSI3D Désamiantage
Déconstruction
Dépollution
 

Matériaux/produits	Enduit plâtre	
Entrée	-	
Etage	R+2	
Logement	-	
Local	Circulation	
Partie d'ouvrage	Cloisons	
Prélèvement	CH---R+2---363	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Enduit plâtre	
Entrée	-	
Etage	R+2	
Logement	-	
Local	Désinfection	
Partie d'ouvrage	Doublage brique	
Prélèvement	CH---R+2---364	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Enduit plâtre	
Entrée	-	
Etage	R+2	
Logement	-	
Local	Local infirmier	
Partie d'ouvrage	Doublage brique	
Prélèvement	CH---R+2---365	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Dalle de sol beige	
Entrée	-	
Etage	R+2	
Logement	-	
Local	Chambre 233	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+2---366	
Résultat	Négatif	



FI

Matériaux/produits	Rgaréage + colle	
Entrée	-	
Etage	R+2	
Logement	-	
Local	Chambre 233	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+2---367	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Shingle	
Entrée	-	
Etage	Ext	
Logement	-	
Local	Toiture R+3	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	P368	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Isolant	
Entrée	-	
Etage	Ext	
Logement	-	
Local	Toiture R+3	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	P369	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Revêtement bitumineux	
Entrée	-	
Etage	Ext	
Logement	-	
Local	Toiture R+3	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	P370	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Etanchéité bitumineuse	
Entrée	-	
Etage	Ext	
Logement	-	
Local	Toiture R+3	
Partie d'ouvrage	Conduit	
Prélèvement	P371	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Revêtement bitumineux	
Entrée	-	
Etage	Ext	
Logement	-	
Local	Toiture R+3	
Partie d'ouvrage	Acrotère	
Prélèvement	P372	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Mastic	
Entrée	-	
Etage	Ext	
Logement	-	
Local	Toiture R+3	
Partie d'ouvrage	Acrotère / Baguette alu	
Prélèvement	P373	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Enveloppe et calorifuge	
Entrée	-	
Etage	Ext	
Logement	-	
Local	Toiture R+3	
Partie d'ouvrage	Conduit VMC	
Prélèvement	P374	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Enduit ciment	
Entrée	-	
Etage	Ext	
Logement	-	
Local	Toiture R+3	
Partie d'ouvrage	Mur extérieur escalier	
Prélèvement	P375	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Revêtement bitumineux	
Entrée	-	
Etage	Ext	
Logement	-	
Local	Toiture R+4	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	P376	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Pare-vapeur carton	
Entrée	-	
Etage	Ext	
Logement	-	
Local	Toiture R+4	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	P377	
Résultat	Négatif	


FI

Matériaux/produits	Conduit + Mitre fibrociment	
Entrée	-	
Etage	Ext	
Logement	-	
Local	Toiture R+4	
Partie d'ouvrage	Conduit	
Prélèvement	P378	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Revêtement bitumineux	
Entrée	-	
Etage	Ext	
Logement	-	
Local	Toiture R+4	
Partie d'ouvrage	Acrotère	
Prélèvement	P379	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Enduit ciment	
Entrée	-	
Etage	Ext	
Logement	-	
Local	Toiture R+4	
Partie d'ouvrage	Mur machinerie ascenseur	
Prélèvement	P380	
Résultat	Négatif	

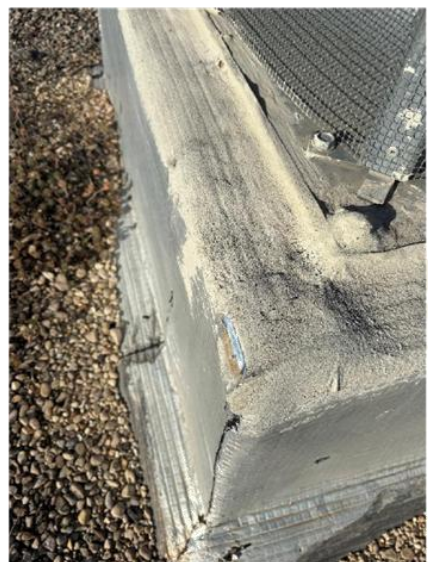Matériaux/produits	Mastic	
Entrée	-	
Etage	Ext	
Logement	-	
Local	Toiture R+4	
Partie d'ouvrage	Moteur VMC	
Prélèvement	P381	
Résultat	Négatif	

FI


Matériaux/produits	Fibre de verre	
Entrée	-	
Etage	Ext	
Logement	-	
Local	Toiture R+4	
Partie d'ouvrage	Moteur VMC / Mitre	
Prélèvement	P382	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Shingle rose + Revêtement bitumineux	
Entrée	-	
Etage	Ext	
Logement	-	
Local	Toiture 2 R+4	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	P383	
Résultat	Négatif	

FI

ATSi3D Désamiantage
Déconstruction
Dépollution
 

Matériaux/produits	Shingle vert	
Entrée	-	
Etage	Ext	
Logement	-	
Local	Toiture 3 R+4	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	P384	
Résultat	Négatif	

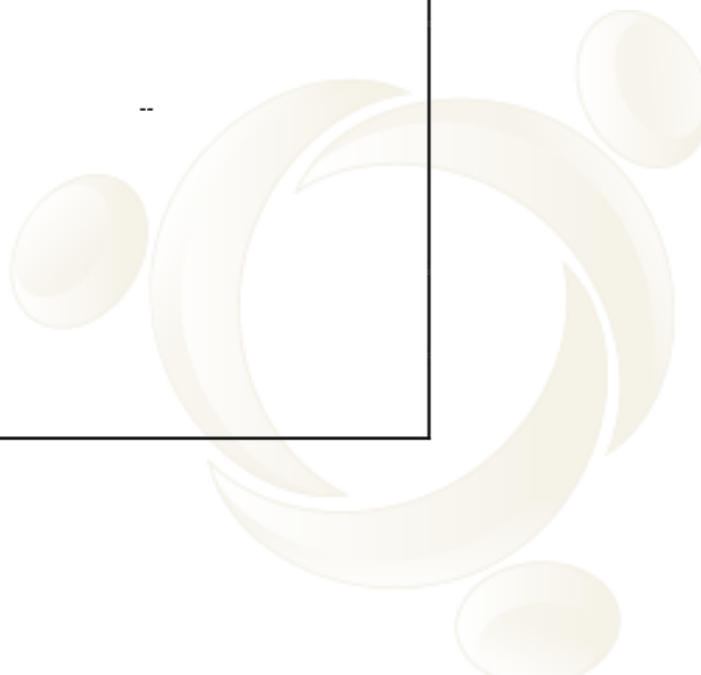Matériaux/produits	Isolant	
Entrée	-	
Etage	Ext	
Logement	-	
Local	Toiture 3 R+4	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	P385	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Revêtement bitumineux	
Entrée	-	
Etage	Ext	
Logement	-	--
Local	Toiture R+1	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	P386	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Isolant	
Entrée	-	
Etage	Ext	
Logement	-	--
Local	Toiture R+1	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	P387	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Revêtement bitumineux	
Entrée	-	
Etage	Ext	
Logement	-	--
Local	Toiture R+1	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	P388	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Revêtement bitumineux	
Entrée	-	
Etage	Ext	
Logement	-	--
Local	Toiture R+1	
Partie d'ouvrage	Acrotère	
Prélèvement	P389	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Revêtement bitumineux	
Entrée	-	
Etage	Ext	
Logement	-	
Local	Toiture R+1 / Scanner	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	P390	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Isolant	
Entrée	-	
Etage	Ext	
Logement	-	
Local	Toiture R+1 / Scanner	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	P391	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Revêtement bitumineux	
Entrée	-	
Etage	Ext	
Logement	-	
Local	Toiture R+1 / Scanner	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	P392	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Colle de carrelage beige	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Balnéothérapie	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---RDC---393	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Colle de carrelage beige	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Balnéothérapie	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---RDC---394	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Colle de faïence Beige 10x10	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Balnéothérapie	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---RDC---395	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Colle de faïence Beige 10x10	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Balnéothérapie	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---RDC---396	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Colle de faïence Piscine	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Balnéothérapie	
Partie d'ouvrage	Mur (skimmer)	
Prélèvement	CH---RDC---397	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Colle de faïence Piscine	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Balnéothérapie	
Partie d'ouvrage	Mur (spot)	
Prélèvement	CH---RDC---398	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Colle de carrelage Piscine	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Balnéothérapie	
Partie d'ouvrage	Sol (bonde de fond)	
Prélèvement	CH---RDC---399	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Colle de carrelage Piscine	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Balnéothérapie	
Partie d'ouvrage	Sol (margelle)	
Prélèvement	CH---RDC---400	
Résultat	Négatif	


FI

Matériaux/produits	Joint de vitrage	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Atelier	
Partie d'ouvrage	Menuiserie métallique	
Prélèvement	CH---RDC---401	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Enduit ciment	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Atelier	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---RDC---402	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Colle de carrelage marbre	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Cage d'escaliers 1	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---RDC---403	
Résultat	Négatif	

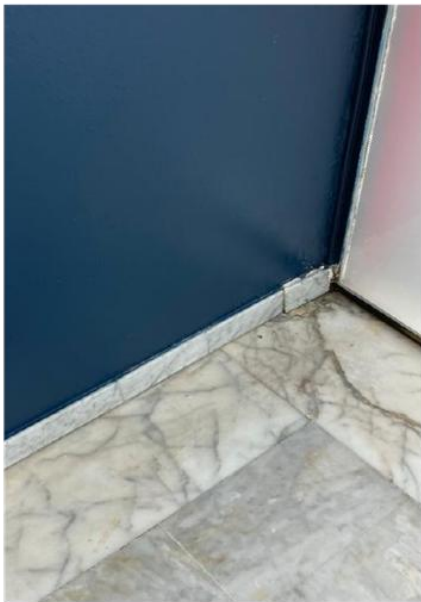Matériaux/produits	Colle de plinthe marbre	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Entrée	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---RDC---404	
Résultat	Positif	

FI

Matériaux/produits	Colle de carrelage marbre	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Salle d'attente	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---RDC---405	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Colle de plinthe marbre	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Salle d'attente	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---RDC---406	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Colle de carrelage marbré 30x30	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Salle d'attente	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---RDC---407	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Colle de plinthe marbrée	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Salle d'attente	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---RDC---408	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Enduit plâtre	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Entrée	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---RDC---409	
Résultat	Positif	

Matériaux/produits	Revêtement souple + colle	
Entrée	-	
Etage	RDC	
Logement	-	
Local	Bureau consultation 1	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---RDC---410	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Colle de carrelage gris 30x30	
Entrée	-	
Etage	R+2	
Logement	-	
Local	Chambre 221	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+2---411	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Colle de plinthe grise	
Entrée	-	
Etage	R+2	
Logement	-	
Local	Chambre 221	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---R+2---412	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Colle de faïence blanche 15x15	
Entrée	-	
Etage	R+2	
Logement	-	
Local	Chambre 221	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---R+2---413	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Colle de carrelage gris 30x30	
Entrée	-	
Etage	R+2	
Logement	-	
Local	Chambre 219	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+2---414	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Colle de plinthe grise	
Entrée	-	
Etage	R+2	
Logement	-	
Local	Chambre 219	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---R+2---415	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Colle de faïence blanche 15x15	
Entrée	-	
Etage	R+2	
Logement	-	
Local	Chambre 219	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	CH---R+2---416	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Colle de carrelage gris 20x20	
Entrée	-	
Etage	R+2	
Logement	-	
Local	Douche commune	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	CH---R+2---417	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Dalle de faux plafond	
Entrée	-	
Etage	R+2	
Logement	-	
Local	Douche commune	
Partie d'ouvrage	Plafond	
Prélèvement	CH---R+2---418	
Résultat	Négatif	

FI

Matériaux/produits	Enduit plâtre	
Entrée	-	
Etage	R+2	
Logement	-	
Local	Douche commune	
Partie d'ouvrage	Plafond	
Prélèvement	CH---R+2---419	
Résultat	Négatif	



7. PROCÈS VERBAUX D'ANALYSE LABORATOIRE COFRAC



Accréditation n° 1-6017

Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr(*) Seules les prestations identifiées par le symbole *
sont couvertes par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° A00017554.2 du 13-10-2025 IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX ET PRODUITS *Annule et remplace le rapport A00017554.1*

ATSI 3D
8 avenue de la Moutte
13220 CHÂTEAUNEUF-LES-MARTIGUES
FranceDonnées fournies par le client:
Référence : ATSI3D-2509-1730 - CH CAVAILLON
Chantier : -
Adresse : 35 Route de Gordes
84300 CAVAILLON

Date de réception : 09-10-2025

Analyse : 13-10-2025

N° échantillon	Description / localisation fournies par le client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb de préparation(s)	Nb de lames-grilles	Analyseur(s)	Accréditation
2503583-001	CH---R+1---1 / Linoléum beige + colle jaune / Circulation 1 - Sol	Revêtement souple gris	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2503583-002	CH---R+1---2 / Dalle de sol bleue / Circulation 1 - Sol	Dalle de sol dure cassante bleu + Colle plastique jaune (inséparables : la colle jaune présente une épaisseur trop faible sur toute la surface de la dalle)	META	amiante non détecté	3	6	EDI, CRL, ASY	*
2503583-003	CH---R+1---3 / Ragréage / Circulation 1 - Sol	Matériau compact gris	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2503583-004	CH---R+1---4 / Linoléum vert + colle jaune / Accueil - Sol	Revêtement souple vert	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2503583-005	CH---R+1---5 / Ragréage / Accueil - Sol	Matériau compact beige	META	amiante non détecté	1	5	EDI	*
2503583-006	CH---R+1---6 / Linoléum gris moucheté + colle jaune / Bureau 3 - Sol	Revêtement souple noir	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons, tels qu'ils sont soumis pour analyse par le client au laboratoire

Méthode: MOD01 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscopie optique à lumière polarisée**Normes:** NFX43-050 et HSG 248 / Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.**Remarques :**

Modification des numéros d'échantillons client + ajout des descriptions échantillons pour tous les prélèvements du rapport. Modification suite à une erreur du laboratoire et à une demande du client.

Nom: Paul SARR
Fonction RESPONSABLE TECHNIQUE

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

La limite de détection du laboratoire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du laboratoire garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au MQLP : attaque chimique.

Tout échantillon avec un résultat d'analyse amiante détecté ou non sur ce rapport d'essai, est considéré à prime abord comme étant apte à être préparé.

Le non-respect d'un ou plusieurs des points listés de l'arrêté du 1er octobre 2019, annexe 1, 4 premiers tirets, conduit à une réserve mentionnée dans le rapport ou à un rejet de l'échantillon.

En cas de quantité insuffisante des couches ou d'enchevêtrement des couches, une analyse multicouche est réalisée.

Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.

Les échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de manière illimitée.

Page : 1 sur 24

FS41-Version 2024.1 Edition 15/01/2024

Banque : 10096 IBAN : FR76 1009 6182 8100 0815 5550 160 BIC : CMCIFRPP

N° échantillon	Description / localisation fournies par le client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb de préparation(s)	Nb de lames/grilles	Analyse(s)	Accréditation
2503583-007	CH---R+1---7 / Ragréage / Bureau 3 - Sol	Revêtement souple gris (faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2503583-008	CH---R+1---8 / Colle de carrelage beige 30x30 / Bureau de consultation - Sol	Matériau compact gris	META	amiante non détecté	1	2	ASY	*
2503583-009	CH---R+1---9 / Colle de carrelage beige 30x30 / Bureau polyvalent - Sol	Colle carrelage gris	META	amiante non détecté	1	2	ASY	*
2503583-010	CH---R+1---10 / Ragréage / Bureau de consultation - Sol	Matériau compact gris	META	amiante non détecté	1	2	ASY	*
2503583-011	CH---R+1---11 / Linoléum gris foncé + colle jaune / Vestiaire - Sol	Revêtement souple gris	META	amiante non détecté	2	4	ASY, CRL	*
2503583-012	CH---R+1---12 / Linoléum gris foncé + colle jaune / WC PMR - Sol	Revêtement souple gris + Colle plastique jaune (inséparables : la colle jaune présente une épaisseur trop faible sur toute la surface du revêtement)	META	amiante non détecté	1	2	ASY	*
2503583-013	CH---R+1---13 / Ragréage / WC PMR - Sol	Matériau compact gris	META	amiante non détecté	1	2	ASY	*
2503583-014	CH---R+1---14 / Dalle de sol bleue / Sanitaire - Sol	Dalle de sol dure cassante bleu + Colle bitumineuse noire (non analysé)	META	chrysotile	1	2	ASY	*
2503583-015	CH---R+1---15 / Colle noire bitumineuse / Sanitaire - Sol	Colle bitumineuse noire	MOLP	chrysotile	2	2	LGV	*

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons, tels qu'ils sont soumis pour analyse par le client au laboratoire

Méthode: MOD01 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscopie optique à lumière polarisée

Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.

Remarques :

Modification des numéros d'échantillons client + ajout des descriptions échantillons pour tous les prélèvements du rapport. Modification suite à une erreur du laboratoire et à une demande du client.

Nom: Paul SARR

Fonction RESPONSABLE TECHNIQUE

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection. La limite de détection du laboratoire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du laboratoire garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au MOLP : attaque chimique.

Tout échantillon avec un résultat d'analyse amiante détecté ou non sur ce rapport d'essai, est considéré à prime abord comme étant apte à être préparé.

Le non-respect d'un ou plusieurs des points listés de l'arrêté du 1er octobre 2019, annexe 1, 4 premiers tirets, conduit à une réserve mentionnée dans le rapport ou à un rejet de l'échantillon.

En cas de quantité insuffisante des couches ou d'enchevêtrement des couches, une analyse multicouche est réalisée.

Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.

Les échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de manière illimitée.


Fibrecount

Environmental Control

FIBRECOUNT France

 Domaine de la vallée verte
Rue de la vallée verte Bât Bourbon 1
13011 Marseille
France
Tel: +33 (0)4 13 25 92 80
www.fibrecount.fr

Accréditation n° 1-6017

 Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr

 (*) Seules les prestations identifiées par le symbole *
sont couvertes par l'accréditation

N° échantillon	Description / localisation fournies par le client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb de préparation(s)	Nb de lames/grilles	Analyse(s)	Accréditation
2503583-016	CH---R+1---16 / Ragrage / Sanitaire - Sol	Matériau compact beige (faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	ASY	*
2503583-017	CH---R+1---17 / Colle noire bitumineuse / Placard Circulation 1 - Sol	Colle bitumineuse noire	MOLP	chrysotile	2	2	LGV	*
2503583-018	CH---R+1---18 / Colle de carrelage granito marbré / Espace d'attente - Sol	Matériau compact gris (faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	ASY	*
2503583-019	CH---R+1---19 / Colle de carrelage granito marbré / Espace d'attente - Sol	Matériau compact gris (faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	ASY	*
2503583-020	CH---R+1---20 / Colle de plinthe / Bureau de consultation - Mur	Matériau compact gris (faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	ASY	*
2503583-021	CH---R+1---21 / Colle de plinthe / Bureau polyvalent - Mur	Matériau compact blanc, gris	META	amiante non détecté	1	2	ASY	*
2503583-022	CH---R+1---22 / Enduit plâtre / Bureau de consultation - Mur périphérique	Matériau blanc, gris (poudreux, faible quantité)	META	amiante non détecté	2	4	ASY, CRL	*
2503583-023	CH---R+1---23 / Plaque de plâtre / Bureau polyvalent - Cloison	Matériau blanc, marron (poudreux)	META	amiante non détecté	1	2	ASY	*
2503583-024	CH---R+1---24 / Bande calicot / Bureau de consultation - Cloison	Couche de papier beige	META	amiante non détecté	2	4	ASY, FCS	*

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons, tels qu'ils sont soumis pour analyse par le client au laboratoire

Méthode: MOD01 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscopie optique à lumière polarisée

Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.

Remarques :

Modification des numéros d'échantillons client + ajout des descriptions échantillons pour tous les prélèvements du rapport. Modification suite à une erreur du laboratoire et à une demande du client.

Nom: Paul SARR

Fonction RESPONSABLE TECHNIQUE

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection La limite de détection du laboratoire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du laboratoire garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au MOLP : attaque chimique.

Tout échantillon avec un résultat d'analyse amiante détecté ou non sur ce rapport d'essai, est considéré à prime abord comme étant apte à être préparé.

Le non-respect d'un ou plusieurs des points listés de l'arrêté du 1er octobre 2019, annexe 1, 4 premiers tirets, conduit à une réserve mentionnée dans le rapport ou à un rejet de l'échantillon.

En cas de quantité insuffisante des couches ou d'enchevêtrement des couches, une analyse multicouche est réalisée.

Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.

Les échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de manière illimitée.

Page : 3 sur 24

FS41-Version 2024.1 Edition 15/01/2024

Banque : 10096 IBAN : FR76 1009 6182 8100 0815 5550 160 BIC : CMCIFRPP


Fibrecount
Environmental Control
FIBRECOUNT France

Domaine de la vallée verte
Rue de la vallée verte Bât Bourbon 1
13011 Marseille
France
Tel: +33 (0)4 13 25 92 80
www.fibrecount.fr

Accréditation n° 1-6017

 Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr

 (*) Seules les prestations identifiées par le symbole *
sont couvertes par l'accréditation

N° échantillon	Description / localisation fournies par le client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb de préparation(s)	Nb de lames/grilles	Analyse(s)	Accréditation
2503583-025	CH---R+1---25 / Colle de plinthe beige / Sanitaire - Mur	Matériau compact gris	META	amiante non détecté	1	2	ASY	*
2503583-026	CH---R+1---26 / Colle de plinthe beige / Vestiaire - Mur	Matériau compact blanc	META	chrysotile	1	2	ASY	*
2503583-027	CH---R+1---27 / Enduit plâtre / Circulation 1 - Cloison brique	Matériau compact blanc	META	amiante non détecté	1	2	ASY	*
2503583-028	CH---R+1---28 / Enduit de scellement / Circulation 1 - Cloison brique	Matériau compact gris (faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	ASY	*
2503583-029	CH---R+1---29 / Colle de plinthe PVC / Circulation 1 - Mur	Matériau blanc, jaune (souple)	META	amiante non détecté	1	2	ASY	*
2503583-030	CH---R+1---30 / Enduit plâtre / Circulation 1 - Cloison brique	Matériau compact blanc	META	amiante non détecté	1	2	ASY	*
2503583-031	CH---R+1---31 / Enduit de scellement / Circulation 1 - Cloison brique	Matériau compact gris	META	amiante non détecté	2	4	ASY, CRL	*
2503583-032	CH---R+1---32 / Enduit plâtre / Espace d'attente - Mur périphérique	Matériau compact blanc	META	amiante non détecté	2	4	ASY, FCS	*
Observation: Fibres minérales naturelles, Fibres asbestiformes non amiantes : La composition chimique ne correspond pas à celle d'un des 6 types d'amiante réglementaire.								

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons, tels qu'ils sont soumis pour analyse par le client au laboratoire

Méthode: MOD01 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscopie optique à lumière polarisée

Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.

Remarques :

Modification des numéros d'échantillons client + ajout des descriptions échantillons pour tous les prélèvements du rapport. Modification suite à une erreur du laboratoire et à une demande du client.

Nom: Paul SARR

Fonction RESPONSABLE TECHNIQUE

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

La limite de détection du laboratoire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du laboratoire garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au MOLD : attaque chimique.

Tout échantillon avec un résultat d'analyse amiante détecté ou non sur ce rapport d'essai, est considéré à prime abord comme étant apte à être préparé.

Le non-respect d'un ou plusieurs des points listés de l'arrêté du 1er octobre 2019, annexe 1, 4 premiers tirets, conduit à une réserve mentionnée dans le rapport ou à un rejet de l'échantillon.

En cas de quantité insuffisante des couches ou d'enchevêtrement des couches, une analyse multicouche est réalisée.

Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.

Les échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de manière illimitée.

Page : 4 sur 24

FS41-Version 2024.1 Edition 15/01/2024

Banque : 10096 IBAN : FR76 1009 6182 8100 0815 5550 160 BIC : CMCIFRPP


Fibrecount

Environmental Control

FIBRECOUNT France

Domaine de la vallée verte

Rue de la vallée verte Bât Bourbon 1

13011 Marseille

France

Tel: +33 (0)4 13 25 92 80

www.fibrecount.fr

Accréditation n° 1-6017

 Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr

 (*) Seules les prestations identifiées par le symbole *
sont couvertes par l'accréditation

N° échantillon	Description / localisation fournies par le client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb de préparation(s)	Nb de lames/grilles	Analyse(s)	Accréditation
2503583-033	CH---R+1---33 / Mastic vitrier / Bureau anesthésiste - Fenêtre aluminium	Matériau compact gris (faible quantité)	META	chrysotile	1	2	ASY	*
2503583-034	CH---R+1---34 / Mastic vitrier / Secrétariat - Fenêtre aluminium	Matériau gris (poudreux, faible quantité)	META	chrysotile (1)	4	8	ASY, CRL, FCS	*
2503583-035	CH---R+1---35 / Enduit ciment / Circulation 1 - Poutre plénum cueillie horizontale	Matériau compact gris	META	amiante non détecté	1	2	ASY	*
2503583-036	CH---R+1---36 / Enduit ciment / Circulation 1 - Poutre plénum cueillie horizontale	Matériau compact gris	META	amiante non détecté	1	2	ASY	*
2503583-037	CH---R+1---37 / Dalle de faux plafond / Circulation 1 - Plafond	Matériau compact blanc (faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	ASY	*
2503583-038	CH---R+1---38 / Dalle de faux plafond / Espace d'attente - Plafond	Faux plafond fibreux gris	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2503583-039	CH---R+1---39 / Enduit ciment / Espace d'attente - Cueillie verticale	Matériau compact gris	META	amiante non détecté	2	4	EDI, ASY	*
2503583-040	CH---R+1---40 / Colle de plinthe / Espace d'attente - Mur	Matériau compact blanc (faible quantité)	META	chrysotile	3	6	EDI, FCS, ASY	*

(1) Faible quantité

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons, tels qu'ils sont soumis pour analyse par le client au laboratoire

Méthode: MOD01 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscopie optique à lumière polarisée

Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.

Remarques :

Modification des numéros d'échantillons client + ajout des descriptions échantillons pour tous les prélèvements du rapport. Modification suite à une erreur du laboratoire et à une demande du client.

Nom: Paul SARR

Fonction RESPONSABLE TECHNIQUE

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection. La limite de détection du laboratoire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du laboratoire garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au MOP : attaque chimique.

Tout échantillon avec un résultat d'analyse amiante détecté ou non sur ce rapport d'essai, est considéré à prime abord comme étant apte à être préparé.

Le non-respect d'un ou plusieurs des points listés de l'arrêté du 1er octobre 2019, annexe 1, 4 premiers tirets, conduit à une réserve mentionnée dans le rapport ou à un rejet de l'échantillon.

En cas de quantité insuffisante des couches ou d'enchevêtrement des couches, une analyse multicouche est réalisée.

Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.

Les échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de manière illimitée.

Page : 5 sur 24

FS41-Version 2024.1 Edition 15/01/2024

Banque : 10096 IBAN : FR76 1009 6182 8100 0815 5550 160 BIC : CMCIFRPP


Fibrecount
Environmental Control
FIBRECOUNT France

Domaine de la vallée verte
Rue de la vallée verte Bât Bourbon 1
13011 Marseille
France
Tel: +33 (0)4 13 25 92 80
www.fibrecount.fr

Accréditation n° 1-6017

 Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr

 (*) Seules les prestations identifiées par le symbole *
sont couvertes par l'accréditation

N° échantillon	Description / localisation fournies par le client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb de préparation(s)	Nb de lames/grilles	Analyse(s)	Accréditation
2503583-041	CH---R+1---41 / Colle de plinthe / Espace d'attente - Mur	Matériau compact blanc	META	chrysotile	3	6	EDI, FCS, ASY	*
2503583-042	CH---R+1---42 / Colle de faïence blanche 15x15 / Sanitaire - Mur	Matériau compact blanc	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2503583-043	CH---R+1---43 / Peinture / Bureau 2 - Evier	Peinture bleu (faible quantité)	META	amiante non détecté	2	4	EDI, FCS	*
2503583-044	CH---R+1---44 / Colle de faïence beige rectangle / Bureau 2 - Mur	Matériau compact blanc, noir	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2503583-045	CH---R+1---45 / Linoléum gris + colle jaune / Chambre 131/132 - Sol	Revêtement souple gris	META	amiante non détecté	1	2	FCS	*
2503583-046	CH---R+1---46 / Ragrée / Chambre 131/132 - Sol	Matériau compact gris	META	amiante non détecté	1	2	FCS	*
2503583-047	CH---R+1---47 / Linoléum beige moucheté + colle jaune / Chambre 133/134 - Sol	Revêtement souple beige, bleu	META	amiante non détecté	2	4	FCS, CRL	*
2503583-048	CH---R+1---48 / Ragrée / Chambre 133/134 - Sol	Matériau compact gris (faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	FCS	*
2503583-049	CH---R+1---49 / Linoléum gris + colle jaune / Sanitaire commun - Sol	Revêtement souple gris	META	amiante non détecté	1	2	FCS	*

(1) Faible quantité

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons, tels qu'ils sont soumis pour analyse par le client au laboratoire

Méthode: MOD01 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscopie optique à lumière polarisée

Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.

Remarques :

Modification des numéros d'échantillons client + ajout des descriptions échantillons pour tous les prélèvements du rapport. Modification suite à une erreur du laboratoire et à une demande du client.

Nom: Paul SARR

Fonction RESPONSABLE TECHNIQUE

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection La limite de détection du laboratoire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du laboratoire garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au MOLD : attaque chimique.

Tout échantillon avec un résultat d'analyse amiante détecté ou non sur ce rapport d'essai, est considéré à prime abord comme étant apte à être préparé:

Le non-respect d'un ou plusieurs des points listés de l'arrêté du 1er octobre 2019, annexe 1, 4 premiers tirets, conduit à une réserve mentionnée dans le rapport ou à un rejet de l'échantillon.

En cas de quantité insuffisante des couches ou d'enchevêtrement des couches, une analyse multicouche est réalisée.

Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.

Les échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de manière illimitée.

Page : 6 sur 24

FS41-Version 2024.1 Edition 15/01/2024

Banque : 10096 IBAN : FR76 1009 6182 8100 0815 5550 160 BIC : CMCIFRPP


Fibrecount
Environmental Control
FIBRECOUNT France

Domaine de la vallée verte
Rue de la vallée verte Bât Bourbon 1
13011 Marseille
France
Tel: +33 (0)4 13 25 92 80
www.fibrecount.fr

Accréditation n° 1-6017

 Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr

 (*) Seules les prestations identifiées par le symbole *
sont couvertes par l'accréditation

N° échantillon	Description / localisation fournies par le client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb de préparation(s)	Nb de lames/grilles	Analyse(s)	Accréditation
2503583-050	CH---R+1---50 / Dalle de sol bleu souple / Sanitaire commun - Sol	Revêtement souple bleu	META	amiante non détecté	1	2	FCS	*
2503583-051	CH---R+1---51 / Linoléum gris clair + colle jaune / Sanitaire commun dégagement - Sol	Revêtement souple gris	META	amiante non détecté	1	2	FCS	*
2503583-052	CH---R+1---52 / Ragrée / Sanitaire commun dégagement - Sol	Matériau compact gris	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2503583-053	CH---R+1---53 / Dalle de sol blanche / Sanitaire commun placard - Sol	Revêtement souple blanc	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2503583-054	CH---R+1---54 / Dalle de sol rouge / Sanitaire commun placard - Sol	Revêtement souple rouge	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2503583-055	CH---R+1---55 / Colle de carrage blanc 30x30 / Circulation 2 - Sol	Matériau compact gris	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2503583-056	CH---R+1---56 / Ragrée / Circulation 2 - Sol	Matériau compact gris (faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2503583-057	CH---R+1---57 / Colle de carrage beige 30x30 / Circulation 2 - Sol	Matériau blanc, noir (poudreux, faible quantité)	META	amiante non détecté	2	4	EDI, CRL	*
2503583-058	CH---R+1---58 / Colle de carrage gris 30x30 / Chambre 101/102 - Sol	Matériau compact blanc (faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*

(1) Faible quantité

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons, tels qu'ils sont soumis pour analyse par le client au laboratoire

Méthode: MOD01 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscopie optique à lumière polarisée

Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.

Remarques :

Modification des numéros d'échantillons client + ajout des descriptions échantillons pour tous les prélèvements du rapport. Modification suite à une erreur du laboratoire et à une demande du client.

Nom: Paul SARR

Fonction RESPONSABLE TECHNIQUE

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection La limite de détection du laboratoire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du laboratoire garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au MOLA : attaque chimique.

Tout échantillon avec un résultat d'analyse amiante détecté ou non sur ce rapport d'essai, est considéré à prime abord comme étant apte à être préparé:

Le non-respect d'un ou plusieurs des points listés de l'arrêté du 1er octobre 2019, annexe 1, 4 premiers tirets, conduit à une réserve mentionnée dans le rapport ou à un rejet de l'échantillon.

En cas de quantité insuffisante des couches ou d'enchevêtrement des couches, une analyse multicouche est réalisée.

Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.

Les échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de manière illimitée.

Page : 7 sur 24

FS41-Version 2024.1 Edition 15/01/2024

Banque : 10096 IBAN : FR76 1009 6182 8100 0815 5550 160 BIC : CMCIFRPP


Fibrecount

Environmental Control

FIBRECOUNT France

 Domaine de la vallée verte
Rue de la vallée verte Bât Bourbon 1
13011 Marseille
France
Tel: +33 (0)4 13 25 92 80
www.fibrecount.fr

Accréditation n° 1-6017

 Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr

 (*) Seules les prestations identifiées par le symbole *
sont couvertes par l'accréditation

N° échantillon	Description / localisation fournies par le client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb de préparation(s)	Nb de lames/grilles	Analyse(s)	Accréditation
2503583-059	CH---R+1---59 / Enduit plâtre / Chambre 101/102 - Doublage brique	Matériau compact blanc	META	amiante non détecté	2	4	FCS, ASY	*
2503583-060	CH---R+1---60 / Enduit plâtre / Chambre 101/102 - Mur périphérique	Matériau blanc (poudreux, faible quantité)	META	amiante non détecté	2	4	FCS, ASY	*
2503583-061	CH---R+1---61 / Joint de dilatation / Chambre 101/102 - Mur	Moquette marron	META	amiante non détecté	1	2	FCS	*
2503583-062	CH---R+1---62 / Enduit plâtre / Circulation 2 - Mur refend	Matériau blanc (poudreux, faible quantité)	META	amiante non détecté	2	4	FCS, ASY	*
2503583-063	CH---R+1---63 / Enduit ciment / Circulation 2 - Mur refend	Matériau gris (poudreux, faible quantité)	META	amiante non détecté	2	4	FCS, ASY	*
2503583-064	CH---R+1---64 / Colle de carrelate blanc 30x30 / Circulation 3 - Sol	Matériau compact gris (faible quantité)	META	amiante non détecté	2	4	FCS, ASY	*
2503583-065	CH---R+1---65 / Colle de carrelate gris 30x30 / Chambre 121/122 - Sol	Matériau compact gris	META	amiante non détecté	2	4	FCS, ASY	*
2503583-066	CH---R+1---66 / Colle de plinthe grise / Chambre 121/122 - Mur	Matériau compact gris	META	amiante non détecté	2	4	EDI, CRL	*
2503583-067	CH---R+1---67 / Colle de plinthe grise / Chambre 103 - Mur	Matériau compact blanc	META	amiante non détecté	2	4	EDI, CRL	*

(1) Faible quantité

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons, tels qu'ils sont soumis pour analyse par le client au laboratoire

Méthode: MOD01 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscopie optique à lumière polarisée

Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.

Remarques :

Modification des numéros d'échantillons client + ajout des descriptions échantillons pour tous les prélèvements du rapport. Modification suite à une erreur du laboratoire et à une demande du client.

Nom: Paul SARR

Fonction RESPONSABLE TECHNIQUE

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection La limite de détection du laboratoire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du laboratoire garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au MOLF : attaque chimique.

Tout échantillon avec un résultat d'analyse amiante détecté ou non sur ce rapport d'essai, est considéré à prime abord comme étant apte à être préparé:

Le non-respect d'un ou plusieurs des points listés de l'arrêté du 1er octobre 2019, annexe 1, 4 premiers tirets, conduit à une réserve mentionnée dans le rapport ou à un rejet de l'échantillon.

En cas de quantité insuffisante des couches ou d'enchevêtrement des couches, une analyse multicouche est réalisée.

Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.

Les échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de manière illimitée.

Page : 8 sur 24

FS41-Version 2024.1 Edition 15/01/2024

Banque : 10096 IBAN : FR76 1009 6182 8100 0815 5550 160 BIC : CMCIFRPP


Fibrecount
Environmental Control

FIBRECOUNT France

 Domaine de la vallée verte
Rue de la vallée verte Bât Bourbon 1
13011 Marseille
France
Tel: +33 (0)4 13 25 92 80
www.fibrecount.fr

Accréditation n° 1-6017

 Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr

 (*) Seules les prestations identifiées par le symbole *
sont couvertes par l'accréditation

N° échantillon	Description / localisation fournies par le client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb de préparation(s)	Nb de lames/grilles	Analyse(s)	Accréditation
2503583-068	CH---R+1---68 / Colle de faïence blanche 15x15 / Chambre 103 - Mur	Matériau compact blanc	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2503583-069	CH---R+1---69 / Colle de plinthe beige / Circulation 2 - Mur	Matériau compact blanc, gris	META	amiante non détecté	2	4	EDI, CRL	*
2503583-070	CH---R+1---70 / Colle de plinthe beige / Circulation 3 - Mur	Matériau compact gris	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2503583-071	CH---R+1---71 / Colle de faïence blanche 15x15 / PC infirmier - Mur	Matériau compact gris	META	amiante non détecté	2	4	EDI, CRL	*
2503583-072	CH---R+1---72 / Colle de faïence blanche 10x10 / Désinfection - Mur	Matériau compact blanc	META	chrysotile	2	4	EDI, FCS	*
2503583-073	CH---R+1---73 / Colle de carrelage 5x5 / Balcon Chambre 105 - Sol	Matériau compact gris	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2503583-074	CH---R+1---74 / Colle de carrelage 5x5 / Balcon Chambre 111 - Sol	Matériau compact gris	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2503583-075	CH---R+1---75 / Isolant de calorifuge / Circulation 2 - Gaine technique	Isolant fibreux marron	MOLP + META	amiante non détecté	3	2 - 2	TLO, EDI	*
2503583-076	CH---R+1---76 / Conduit fibrociment rectangulaire / Chambre 131/132 - Plénum	Matériau gris (poudreux, faible quantité)	META	chrysotile	2	4	EDI, FCS	*

(1) Faible quantité

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons, tels qu'ils sont soumis pour analyse par le client au laboratoire

Méthode: MOD01 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscopie optique à lumière polarisée**Normes:** NFX43-050 et HSG 248 / Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.**Remarques :**
 Modification des numéros d'échantillons client + ajout des descriptions échantillons pour tous les prélèvements
du rapport. Modification suite à une erreur du laboratoire et à une demande du client.

Nom: Paul SARR

Fonction RESPONSABLE TECHNIQUE

 META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection
La limite de détection du laboratoire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du laboratoire garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au MOLP : attaque chimique.

Tout échantillon avec un résultat d'analyse amiante détecté ou non sur ce rapport d'essai, est considéré à prime abord comme étant apte à être préparé:

Le non-respect d'un ou plusieurs des points listés de l'arrêté du 1er octobre 2019, annexe 1, 4 premiers tirets, conduit à une réserve mentionnée dans le rapport ou à un rejet de l'échantillon.

En cas de quantité insuffisante des couches ou d'enchevêtrement des couches, une analyse multicouche est réalisée.

Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.

Les échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de manière illimitée.

Page : 9 sur 24

FS41-Version 2024.1 Edition 15/01/2024

Banque : 10096 IBAN : FR76 1009 6182 8100 0815 5550 160 BIC : CMCIFRPP


Fibrecount

Environmental Control

FIBRECOUNT France

Domaine de la vallée verte

Rue de la vallée verte Bât Bourbon 1

13011 Marseille

France

Tel: +33 (0)4 13 25 92 80

www.fibrecount.fr

Accréditation n° 1-6017

 Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr

 (*) Seules les prestations identifiées par le symbole *
sont couvertes par l'accréditation

N° échantillon	Description / localisation fournies par le client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb de préparation(s)	Nb de lames/grilles	Analyse(s)	Accréditation
2503583-077	CH---R+1---77 / Enveloppe + isolant de calorifuge / Chambre 131/132 - Plénum	Isolant fibreux marron	MOLP + META	amiante non détecté	4	2 - 4	TLO, EDI, CRL	*
2503583-078	CH---R+3---78 / Linoléum vert + colle jaune / Chambre 315/316 - Sol	Revêtement souple bleu	META	amiante non détecté	1	2	FCS	*
2503583-079	CH---R+3---79 / Ragrée / Chambre 315/316 - Sol	Matériau compact gris	META	amiante non détecté	1	2	FCS	*
2503583-080	CH---R+3---80 / Linoléum beige moucheté + colle jaune / Circulation 3 - Sol	Revêtement souple gris	META	amiante non détecté	1	2	FCS	*
2503583-081	CH---R+3---81 / Ragrée / Circulation 3 - Sol	Matériau compact gris	META	amiante non détecté	1	2	FCS	*
2503583-082	CH---R+3---82 / Linoléum gris + colle jaune / Circulation 2 - Sol	Revêtement souple noir	META	amiante non détecté	1	2	FCS	*
2503583-083	CH---R+3---83 / Ragrée / Circulation 2 - Sol	Matériau compact gris	META	amiante non détecté	1	2	FCS	*
2503583-084	CH---R+3---84 / Linoléum orange + colle jaune / Chambre 311/312 - Sol	Revêtement souple rose + Matériau compact gris (non analysé)	META	amiante non détecté	1	2	FCS	*
2503583-085	CH---R+3---85 / Ragrée / Chambre 311/312 - Sol	Matériau compact gris	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*
2503583-086	CH---R+3---86 / Linoléum vert bleuté + colle jaune / Chambre 309 - Sol	Revêtement souple bleu + Joint souple gris (non analysé)	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*

(1) Faible quantité

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons, tels qu'ils sont soumis pour analyse par le client au laboratoire

Méthode: MOD01 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscopie optique à lumière polarisée

Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.

Remarques :

Modification des numéros d'échantillons client + ajout des descriptions échantillons pour tous les prélèvements du rapport. Modification suite à une erreur du laboratoire et à une demande du client.

Nom: Paul SARR

Fonction RESPONSABLE TECHNIQUE

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

La limite de détection du laboratoire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du laboratoire garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au MOLP : attaque chimique.

Tout échantillon avec un résultat d'analyse amiante détecté ou non sur ce rapport d'essai, est considéré à prime abord comme étant apte à être préparé:

Le non-respect d'un ou plusieurs des points listés de l'arrêté du 1er octobre 2019, annexe 1, 4 premiers tirets, conduit à une réserve mentionnée dans le rapport ou à un rejet de l'échantillon.

En cas de quantité insuffisante des couches ou d'enchevêtrement des couches, une analyse multicouche est réalisée.

Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.

Les échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de manière illimitée.

Page : 10 sur 24

FS41-Version 2024.1 Edition 15/01/2024

Banque : 10096 IBAN : FR76 1009 6182 8100 0815 5550 160 BIC : CMCIFRPP

N° échantillon	Description / localisation fournies par le client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb de préparation(s)	Nb de lames/grilles	Analyse(s)	Accréditation
2503583-087	CH---R+3---87 / Ragrée / Chambre 309 - Sol	Matériau compact gris	META	amiante non détecté	2	4	CRL	*
2503583-088	CH---R+3---88 / Linoléum orange clair + colle jaune / Chambre 307 - Sol	Revêtement souple beige	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*
2503583-089	CH---R+3---89 / Ragrée / Chambre 307 - Sol	Matériau compact gris	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*
2503583-090	CH---R+3---90 / Colle de carrelage beige foncé 30x30 / Sanitaire commun - Sol	Matériau compact gris	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*
2503583-091	CH---R+3---91 / Colle de carrelage beige foncé 30x30 / Lingerie - Sol	Matériau compact gris	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*
2503583-092	CH---R+3---92 / Colle de carrelage gris 30x30 / Chambre 329 - Sol	Matériau compact gris, rose	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*
2503583-093	CH---R+3---93 / Ragrée / Chambre 329 - Sol	Matériau compact gris	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*
Observation: Fibres asbestiformes non amiante : La composition chimique ne correspond pas à celle d'un des 6 types d'amiante réglementaire.								
2503583-094	CH---R+3---94 / Colle de carrelage beige 30x30 / Circulation 1 - Sol	Matériau compact gris	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*
2503583-095	CH---R+3---95 / Ragrée / Circulation 1 - Sol	Matériau compact rose (faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*

(1) Faible quantité

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons, tels qu'ils sont soumis pour analyse par le client au laboratoire

Méthode: MOD01 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscopie optique à lumière polarisée**Normes:** NFX43-050 et HSG 248 / Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.**Remarques :**Modification des numéros d'échantillons client + ajout des descriptions échantillons pour tous les prélèvements
du rapport. Modification suite à une erreur du laboratoire et à une demande du client.

Nom: Paul SARR

Fonction RESPONSABLE TECHNIQUE

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection
La limite de détection du laboratoire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du laboratoire garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au MDLP : attaque chimique.

Tout échantillon avec un résultat d'analyse amiante détecté ou non sur ce rapport d'essai, est considéré à prime abord comme étant apte à être préparé:

Le non-respect d'un ou plusieurs des points listés de l'arrêté du 1er octobre 2019, annexe 1, 4 premiers tirets, conduit à une réserve mentionnée dans le rapport ou à un rejet de l'échantillon.

En cas de quantité insuffisante des couches ou d'enchevêtrement des couches, une analyse multicouche est réalisée.

Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.
Les échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de manière illimitée.


Fibrecount
Environmental Control
FIBRECOUNT France

Domaine de la vallée verte

Rue de la vallée verte Bât Bourbon 1

13011 Marseille

France

Tel: +33 (0)4 13 25 92 80

www.fibrecount.fr

Accréditation n° 1-6017

 Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr

 (*) Seules les prestations identifiées par le symbole *
sont couvertes par l'accréditation

N° échantillon	Description / localisation fournies par le client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb de préparation(s)	Nb de lames/grilles	Analyse(s)	Accréditation
	Observation: Fibres asbestiformes non amiante : La diffraction électronique n'est pas caractéristique d'un des 6 types d'amiante réglementaire							
2503583-096	CH---R+3---96 / Colle de plinthe beige / Circulation 1 - Mur	Matériau compact blanc	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*
2503583-097	CH---R+3---97 / Colle de carrelage gris 30x30 / PC infirmier - Sol	Matériau compact gris	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*
2503583-098	CH---R+3---98 / Colle de plinthe grise / PC infirmier - Mur	Matériau compact gris	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*
2503583-099	CH---R+3---99 / Colle de carrelage beige 30x30 / Circulation 1 - Sol	Carrelage gris (non analysé) + Colle carrelage gris	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*
2503583-100	CH---R+3---100 / Colle de plinthe beige / Circulation 1 - Mur	Matériau compact blanc	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*
2503583-101	CH---R+3---101 / Colle de plinthe grise / Chambre 301/302 - Mur	Matériau compact blanc, gris	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*
2503583-102	CH---R+3---102 / Colle de plinthe grise / Lingerie - Mur	Matériau compact gris	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*
2503583-103	CH---R+3---103 / Colle de plinthe grise foncée / Circulation 3 - Mur	Matériau compact gris	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*

(1) Faible quantité

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons, tels qu'ils sont soumis pour analyse par le client au laboratoire

Méthode: MOD01 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscopie optique à lumière polarisée

Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.

Remarques :

Modification des numéros d'échantillons client + ajout des descriptions échantillons pour tous les prélèvements du rapport. Modification suite à une erreur du laboratoire et à une demande du client.

Nom: Paul SARR

Fonction RESPONSABLE TECHNIQUE

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

La limite de détection du laboratoire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du laboratoire garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au MOLF : attaque chimique.

Tout échantillon avec un résultat d'analyse amiante détecté ou non sur ce rapport d'essai, est considéré à prime abord comme étant apte à être préparé:

Le non-respect d'un ou plusieurs des points listés de l'arrêté du 1er octobre 2019, annexe 1, 4 premiers tirets, conduit à une réserve mentionnée dans le rapport ou à un rejet de l'échantillon.

En cas de quantité insuffisante des couches ou d'enchevêtrement des couches, une analyse multicouche est réalisée.

Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.

Les échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de manière illimitée.

Page : 12 sur 24

FS41-Version 2024.1 Edition 15/01/2024

Banque : 10096 IBAN : FR76 1009 6182 8100 0815 5550 160 BIC : CMCIFRPP

N° échantillon	Description / localisation fournies par le client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb de préparation(s)	Nb de lames/grilles	Analyse(s)	Accréditation
2503583-104	CH---R+3---104 / Enduit plâtre / Chambre 309 - Mur périphérique	Enduit plâtreux blanc (poudreux)	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*
2503583-105	CH---R+3---105 / Enduit plâtre / Chambre 309 - Cloison brique	Enduit plâtreux blanc + Particules jaune (inséparables : Les couches sont réduites en poudre.)	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*
Observation: Fibres asbestiformes non amiante : La composition chimique ne correspond pas à celle d'un des 6 types d'amiante réglementaire.								
2503583-106	CH---R+3---106 / Colle de faïence blanche 15x15 / Chambre 309 - Cloison	Faïence blanc (non analysé) + Colle faïence blanc	META	amiante non détecté	2	4	CRL, ASY	*
2503583-107	CH---R+3---107 / Enduit plâtre / Chambre 309 - Plafond plénum	Enduit plâtreux blanc (poudreux)	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*
2503583-108	CH---R+3---108 / Dalle de faux plafond / Chambre 309 - Plafond	Enduit plâtreux blanc	META	amiante non détecté	1	2	FCS	*
2503583-109	CH---R+3---109 / Enduit plâtre / Circulation 2 - Mur refend	Enduit plâtreux blanc	META	amiante non détecté	1	2	FCS	*
2503583-110	CH---R+3---110 / Colle de plinthe / Chambre 309 - Mur	Enduit plâtreux blanc	META	amiante non détecté	1	2	FCS	*
2503583-111	CH---R+3---111 / Colle de faïence blanche 15x15 / Chambre 329 - Mur	Enduit plâtreux blanc (poudreux)	META	amiante non détecté	1	2	FCS	*

(1) Faible quantité

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons, tels qu'ils sont soumis pour analyse par le client au laboratoire

Méthode: MOD01 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscopie optique à lumière polarisée**Normes:** NFX43-050 et HSG 248 / Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.**Remarques :**Modification des numéros d'échantillons client + ajout des descriptions échantillons pour tous les prélèvements
du rapport. Modification suite à une erreur du laboratoire et à une demande du client.

Nom: Paul SARR

Fonction RESPONSABLE TECHNIQUE

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection
La limite de détection du laboratoire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du laboratoire garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au MOLF : attaque chimique.

Tout échantillon avec un résultat d'analyse amiante détecté ou non sur ce rapport d'essai, est considéré à prime abord comme étant apte à être préparé:

Le non-respect d'un ou plusieurs des points listés de l'arrêté du 1er octobre 2019, annexe 1, 4 premiers tirets, conduit à une réserve mentionnée dans le rapport ou à un rejet de l'échantillon.

En cas de quantité insuffisante des couches ou d'enchevêtrement des couches, une analyse multicouche est réalisée.

Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.

Les échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de manière illimitée.


Fibrecount

Environmental Control

FIBRECOUNT France

 Domaine de la vallée verte
Rue de la vallée verte Bât Bourbon 1
13011 Marseille
France
Tel: +33 (0)4 13 25 92 80
www.fibrecount.fr

Accréditation n° 1-6017

 Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr

 (*) Seules les prestations identifiées par le symbole *
sont couvertes par l'accréditation

N° échantillon	Description / localisation fournies par le client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb de préparation(s)	Nb de lames/grilles	Analyse(s)	Accréditation
2503583-112	CH---R+3---112 / Colle de faïence blanche 15x15 / Chambre 337/338 - Mur	Enduit plâtreux blanc (poudreux)	META	amiante non détecté	1	2	FCS	*
2503583-113	CH---R+3---113 / Colle de faïence beige rectangle / Chambre 305 - Mur	Faïence beige (non analysé) + Colle faïence blanc (faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*
2503583-114	CH---R+3---114 / Colle de faïence beige rectangle / Chambre 301/302 - Mur	Faïence beige (non analysé) + Colle faïence blanc (faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*
2503583-115	CH---R+3---115 / Mastic vitrier / PC infirmier - Fenêtre aluminium	Matériau compact gris (Faible quantité : La totalité de l'échantillon a été analysée, aucune archive)	META	chrysotile	1	2	CRL	*
2503583-116	CH---R+3---116 / Enduit plâtre / Circulation 1 - Plafond plénum	Enduit plâtreux blanc (poudreux)	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*
Observation: Fibres asbestiformes non amiante : La diffraction électronique n'est pas caractéristique d'un des 6 types d'amiante réglementaire.								
2503583-117	CH---R+3---117 / Isolant de calorifuge / Placard Circulation 1 - Gaine technique	Calorifugeage fibreux marron	MOLP + META	amiante non détecté	3	2 - 2	LGV, CRL	*
2503583-118	CH---R+3---118 / Colle de plinthe verte / Chambre 315/316 - Mur	Enduit plâtreux blanc + Peinture vert (inséparables : la peinture présente une épaisseur trop faible sur toute la surface de l'enduit)	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*

(1) Faible quantité

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons, tels qu'ils sont soumis pour analyse par le client au laboratoire

Méthode: MOD01 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscopie optique à lumière polarisée

Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.

Remarques :

Modification des numéros d'échantillons client + ajout des descriptions échantillons pour tous les prélèvements du rapport. Modification suite à une erreur du laboratoire et à une demande du client.

Nom: Paul SARR

Fonction RESPONSABLE TECHNIQUE

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

La limite de détection du laboratoire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du laboratoire garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au MOLP : attaque chimique.

Tout échantillon avec un résultat d'analyse amiante détecté ou non sur ce rapport d'essai, est considéré à prime abord comme étant apte à être préparé.

Le non-respect d'un ou plusieurs des points listés de l'arrêté du 1er octobre 2019, annexe 1, 4 premiers tirets, conduit à une réserve mentionnée dans le rapport ou à un rejet de l'échantillon.

En cas de quantité insuffisante des couches ou d'enchevêtrement des couches, une analyse multicouche est réalisée.

Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.

Les échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de manière illimitée.

Page : 14 sur 24

FS41-Version 2024.1 Edition 15/01/2024

Banque : 10096 IBAN : FR76 1009 6182 8100 0815 5550 160 BIC : CMCIFRPP


Fibrecount
Environmental Control
FIBRECOUNT France

Domaine de la vallée verte
Rue de la vallée verte Bât Bourbon 1
13011 Marseille
France
Tel: +33 (0)4 13 25 92 80
www.fibrecount.fr

Accréditation n° 1-6017

 Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr

 (*) Seules les prestations identifiées par le symbole *
sont couvertes par l'accréditation

N° échantillon	Description / localisation fournies par le client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb de préparation(s)	Nb de lames/grilles	Analyse(s)	Accréditation
2503583-119	CH---R+3---119 / Colle de plinthe verte / Chambre 311/312 - Mur	Enduit plâtreux blanc	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*
2503583-120	CH---R+3---120 / Enduit plâtre / Chambre 333 - Doublage brique	Enduit plâtreux blanc + Peinture blanc (inséparables : la peinture présente une épaisseur trop faible sur toute la surface de l'enduit)	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*
Observation: Fibres asbestiformes non amiante : La composition chimique ne correspond pas à celle d'un des 6 types d'amiante réglementaire.								
2503583-121	CH---R+3---121 / Enduit plâtre / Circulation 1 - Mur refend	Enduit plâtreux blanc (poudreux)	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*
2503583-122	CH---R+3---122 / Enduit plâtre / Chambre 333 - Cloison brique	Enduit plâtreux blanc (poudreux)	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*
2503583-123	CH---R+3---123 / Filasse RIA / Circulation 3 - Gaine technique	Fibres beige	MOLP + META	amiante non détecté	3	2 - 2	LGV, CRL	*
2503583-124	CH---R+3---124 / Colle de plinthe beige / Chambre 319/320 - Mur	Carrelage beige (non analysé) + Colle carrelage blanc	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*
2503583-125	CH---R+4---125 / Colle de carrelage bleue hexagonal / Office - Sol	Matériau compact beige, bleu	META	amiante non détecté	1	2	ASY	*
2503583-126	CH---R+4---126 / Colle de carrelage bleue hexagonal / Office - Sol	Matériau compact beige	META	amiante non détecté	1	2	ASY	*

(1) Faible quantité

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons, tels qu'ils sont soumis pour analyse par le client au laboratoire

Méthode: MOD01 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscopie optique à lumière polarisée

Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.

Remarques :

 Modification des numéros d'échantillons client + ajout des descriptions échantillons pour tous les prélèvements
du rapport. Modification suite à une erreur du laboratoire et à une demande du client.

Nom: Paul SARR

Fonction RESPONSABLE TECHNIQUE

 META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection
La limite de détection du laboratoire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du laboratoire garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au MOLP : attaque chimique.

Tout échantillon avec un résultat d'analyse amiante détecté ou non sur ce rapport d'essai, est considéré à prime abord comme étant apte à être préparé:

Le non-respect d'un ou plusieurs des points listés de l'arrêté du 1er octobre 2019, annexe 1, 4 premiers tirets, conduit à une réserve mentionnée dans le rapport ou à un rejet de l'échantillon.

En cas de quantité insuffisante des couches ou d'enchevêtrement des couches, une analyse multicouche est réalisée.

Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.

Les échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de manière illimitée.

Page : 15 sur 24

FS41-Version 2024.1 Edition 15/01/2024

Banque : 10096 IBAN : FR76 1009 6182 8100 0815 5550 160 BIC : CMCIFRPP


Fibrecount

Environmental Control

FIBRECOUNT France

 Domaine de la vallée verte
Rue de la vallée verte Bât Bourbon 1
13011 Marseille
France
Tel: +33 (0)4 13 25 92 80
www.fibrecount.fr

Accréditation n° 1-6017

 Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr

 (*) Seules les prestations identifiées par le symbole *
sont couvertes par l'accréditation

N° échantillon	Description / localisation fournies par le client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb de préparation(s)	Nb de lames/grilles	Analyse(s)	Accréditation
2503583-127	CH---R+4---127 / Colle de carrelage rose hexagonal / Office - Sol	Matériau compact gris	META	amiante non détecté	1	2	ASY	*
2503583-128	CH---R+4---128 / Colle de carrelage rose hexagonal / Office - Sol	Matériau compact gris	META	amiante non détecté	1	2	ASY	*
2503583-129	CH---R+4---129 / Ragréage / Office - Sol	Matériau compact gris	META	amiante non détecté	1	2	ASY	*
2503583-130	CH---R+4---130 / Colle de carrelage granito / Sanitaire 1 - Sol	Carrelage beige (non analysé) + Colle carrelage gris	META	amiante non détecté	1	2	ASY	*
2503583-131	CH---R+4---131 / Colle de carrelage granito / Dégagement 1 - Sol	Carrelage beige (non analysé) + Colle carrelage gris	META	amiante non détecté	1	2	ASY	*
2503583-132	CH---R+4---132 / Ragréage / Sanitaire 1 - Sol	Matériau compact gris	META	amiante non détecté	1	2	ASY	*
2503583-133	CH---R+4---133 / Colle de carrelage gris 30x30 / Secrétariat administration - Sol	Matériau compact gris	META	amiante non détecté	1	2	ASY	*
2503583-134	CH---R+4---134 / Ragréage / Secrétariat administration - Sol	Matériau gris (poudreux)	META	amiante non détecté	1	2	ASY	*
2503583-135	CH---R+4---135 / Colle de carrelage granito moucheté / Archives - Sol	Carrelage blanc (non analysé) + Colle carrelage gris	META	amiante non détecté	1	2	ASY	*

(1) Faible quantité

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons, tels qu'ils sont soumis pour analyse par le client au laboratoire

Méthode: MOD01 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscopie optique à lumière polarisée

Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.

Remarques :

Modification des numéros d'échantillons client + ajout des descriptions échantillons pour tous les prélèvements du rapport. Modification suite à une erreur du laboratoire et à une demande du client.

Nom: Paul SARR

Fonction RESPONSABLE TECHNIQUE

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection. La limite de détection du laboratoire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du laboratoire garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au MOLF : attaque chimique.

Tout échantillon avec un résultat d'analyse amiante détecté ou non sur ce rapport d'essai, est considéré à prime abord comme étant apte à être préparé:

Le non-respect d'un ou plusieurs des points listés de l'arrêté du 1er octobre 2019, annexe 1, 4 premiers tirets, conduit à une réserve mentionnée dans le rapport ou à un rejet de l'échantillon.

En cas de quantité insuffisante des couches ou d'enchevêtrement des couches, une analyse multicouche est réalisée.

Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.

Les échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de manière illimitée.

Page : 16 sur 24

FS41-Version 2024.1 Edition 15/01/2024

Banque : 10096 IBAN : FR76 1009 6182 8100 0815 5550 160 BIC : CMCIFRPP


Fibrecount

Environmental Control

FIBRECOUNT France

 Domaine de la vallée verte
Rue de la vallée verte Bât Bourbon 1
13011 Marseille
France
Tel: +33 (0)4 13 25 92 80
www.fibrecount.fr

Accréditation n° 1-6017

 Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr

 (*) Seules les prestations identifiées par le symbole *
sont couvertes par l'accréditation

N° échantillon	Description / localisation fournies par le client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb de préparation(s)	Nb de lames/grilles	Analyse(s)	Accréditation
2503583-136	CH---R+4---136 / Colle de carrelage granito moucheté / Archives - Sol	Carrelage blanc (non analysé) + Colle carrelage gris	META	amiante non détecté	1	2	ASY	*
2503583-137	CH---R+4---137 / Ragrée / Archives - Sol	Matériau compact gris	META	amiante non détecté	1	2	ASY	*
2503583-138	CH---R+4---138 / Colle de carrelage moucheté / Médecin 3 - Sol	Matériau compact gris	META	amiante non détecté	1	2	ASY	*
2503583-139	CH---R+4---139 / Ragrée / Médecin 3 - Sol	Matériau compact gris	META	amiante non détecté	1	2	ASY	*
2503583-140	CH---R+4---140 / Colle de faïence bleue mosaïque / Office - Mur	Faïence bleu (non analysé) + Colle faïence blanc (faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	ASY	*
2503583-141	CH---R+4---141 / Colle de faïence bleue mosaïque / Office - Mur	Faïence bleu, jaune (non analysé) + Colle faïence blanc (faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	ASY	*
2503583-142	CH---R+4---142 / Colle de faïence blanche 15x15 / Office - Mur	Matériau blanc (poudreux, faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	ASY	*
2503583-143	CH---R+4---143 / Colle de faïence blanche 15x15 / Office - Mur	Matériau compact blanc	META	amiante non détecté	1	2	ASY	*
2503583-144	CH---R+4---144 / Enduit de scellement / Office - Cloison brique	Matériau compact blanc, gris	META	amiante non détecté	1	2	ASY	*
2503583-145	CH---R+4---145 / Enduit gouttelette / Office - Mur	Matériau compact blanc	META	amiante non détecté	1	2	ASY	*

(1) Faible quantité

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons, tels qu'ils sont soumis pour analyse par le client au laboratoire

Méthode: MOD01 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscopie optique à lumière polarisée

Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.

Remarques :

Modification des numéros d'échantillons client + ajout des descriptions échantillons pour tous les prélèvements du rapport. Modification suite à une erreur du laboratoire et à une demande du client.

Nom: Paul SARR

Fonction RESPONSABLE TECHNIQUE

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection La limite de détection du laboratoire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du laboratoire garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au MOLA : attaque chimique.

Tout échantillon avec un résultat d'analyse amiante détecté ou non sur ce rapport d'essai, est considéré à prime abord comme étant apte à être préparé:

Le non-respect d'un ou plusieurs des points listés de l'arrêté du 1er octobre 2019, annexe 1, 4 premiers tirets, conduit à une réserve mentionnée dans le rapport ou à un rejet de l'échantillon.

En cas de quantité insuffisante des couches ou d'enchevêtrement des couches, une analyse multicouche est réalisée.

Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous. Les échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de manière illimitée.

Page : 17 sur 24

FS41-Version 2024.1 Edition 15/01/2024

Banque : 10096 IBAN : FR76 1009 6182 8100 0815 5550 160 BIC : CMCIFRPP


Fibrecount
Environmental Control
FIBRECOUNT France

Domaine de la vallée verte
Rue de la vallée verte Bât Bourbon 1
13011 Marseille
France
Tel: +33 (0)4 13 25 92 80
www.fibrecount.fr

Accréditation n° 1-6017

 Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr

 (*) Seules les prestations identifiées par le symbole *
sont couvertes par l'accréditation

N° échantillon	Description / localisation fournies par le client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb de préparation(s)	Nb de lames/grilles	Analyse(s)	Accréditation
2503583-146	CH---R+4---146 / Enduit de scellement / Archives - Cloison brique	Matériau compact gris	META	amiante non détecté	1	2	ASY	*
2503583-147	CH---R+4---147 / Revêtement bitumineux / Archives - Mur	Matériau noir (souple)	META	amiante non détecté	1	2	ASY	*
2503583-148	CH---R+4---148 / Colle de plinthe granito beige / Dégagement 1 - Mur	Matériau compact gris	META	amiante non détecté	1	2	ASY	*
2503583-149	CH---R+4---149 / Colle de plinthe granito beige / Dégagement 1 - Mur	Matériau compact gris	META	amiante non détecté	1	2	ASY	*
2503583-150	CH---R+4---150 / Colle de plinthe granito gris / Archives - Mur	Matériau compact blanc	META	chrysotile	1	2	ASY	*
2503583-151	CH---R+4---151 / Colle de plinthe granito gris / Archives - Mur	Matériau compact gris	META	chrysotile	1	2	CRL	*
2503583-152	CH---R+4---152 / Colle de plinthe grise / Secrétariat administration - Mur	Matériau compact gris	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*
Observation: Fibres asbestiformes non amiante : La composition chimique ne correspond pas à celle d'un des 6 types d'amiante réglementaire.								
2503583-153	CH---R+4---153 / Colle de plinthe grise / Self - Mur	Carrelage beige (non analysé) + Colle carrelage blanc (faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	FCS	*

(1) Faible quantité

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons, tels qu'ils sont soumis pour analyse par le client au laboratoire

Méthode: MOD01 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscopie optique à lumière polarisée

Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de
l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.

Remarques :

 Modification des numéros d'échantillons client + ajout des descriptions échantillons pour tous les prélèvements
du rapport. Modification suite à une erreur du laboratoire et à une demande du client.

Nom: Paul SARR

Fonction RESPONSABLE TECHNIQUE

 META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection
La limite de détection du laboratoire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du laboratoire garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au MOLF : attaque chimique.

Tout échantillon avec un résultat d'analyse amiante détecté ou non sur ce rapport d'essai, est considéré à prime abord comme étant apte à être préparé:

Le non-respect d'un ou plusieurs des points listés de l'arrêté du 1er octobre 2019, annexe 1, 4 premiers tirets, conduit à une réserve mentionnée dans le rapport ou à un rejet de l'échantillon.

En cas de quantité insuffisante des couches ou d'enchevêtrement des couches, une analyse multicouche est réalisée.

 Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.
Les échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de manière illimitée.

Page : 18 sur 24

FS41-Version 2024.1 Edition 15/01/2024

Banque : 10096 IBAN : FR76 1009 6182 8100 0815 5550 160 BIC : CMCIFRPP


Fibrecount
Environmental Control
FIBRECOUNT France

Domaine de la vallée verte
Rue de la vallée verte Bât Bourbon 1
13011 Marseille
France
Tel: +33 (0)4 13 25 92 80
www.fibrecount.fr

Accréditation n° 1-6017

 Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr

 (*) Seules les prestations identifiées par le symbole *
sont couvertes par l'accréditation

N° échantillon	Description / localisation fournies par le client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb de préparation(s)	Nb de lames/grilles	Analyse(s)	Accréditation
2503583-154	CH---R+4---154 / Colle de faïence blanche 10x10 / Archives - Mur	Faïence blanc (non analysé) + Colle faïence blanc	META	amiante non détecté	1	2	FCS	*
2503583-155	CH---R+4---155 / Colle de faïence jaune 10x10 / Archives - Mur	Faïence jaune (non analysé) + Colle faïence blanc	META	amiante non détecté	1	2	FCS	*
2503583-156	CH---R+4---156 / Enduit gouttelette / Office - Mur	Enduit plâtreux blanc + Peinture orange (inséparables : la peinture présente une épaisseur trop faible sur toute la surface de l'enduit)	META	amiante non détecté	1	2	FCS	*
2503583-157	CH---R+4---157 / Colle de faïence blanche 15x15 / Office - Mur	Faïence blanc (non analysé) + Colle faïence blanc	META	amiante non détecté	1	2	FCS	*
2503583-158	CH---R+4---158 / Colle de faïence bleue rectangle / Sanitaire 1 - Mur	Faïence bleu (non analysé) + Colle faïence blanc	META	amiante non détecté	1	2	FCS	*
2503583-159	CH---R+4---159 / Plaque de plâtre / Archives - Cloison	Couche cartonnée beige + Enduit plâtreux blanc (inséparables : l'enduit présente une épaisseur trop faible sur toute la surface de la couche cartonnée)	META	amiante non détecté	1	2	FCS	*
2503583-160	CH---R+4---160 / Calicot / Archives - Cloison	Couche cartonnée beige	META	amiante non détecté	1	2	FCS	*

(1) Faible quantité

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons, tels qu'ils sont soumis pour analyse par le client au laboratoire

Méthode: MOD01 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscopie optique à lumière polarisée

Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.

Remarques :

Modification des numéros d'échantillons client + ajout des descriptions échantillons pour tous les prélèvements du rapport. Modification suite à une erreur du laboratoire et à une demande du client.

Nom: Paul SARR

Fonction RESPONSABLE TECHNIQUE

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection. La limite de détection du laboratoire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du laboratoire garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au MOLA : attaque chimique.

Tout échantillon avec un résultat d'analyse amiante détecté ou non sur ce rapport d'essai, est considéré à prime abord comme étant apte à être préparé.

Le non-respect d'un ou plusieurs des points listés de l'arrêté du 1er octobre 2019, annexe 1, 4 premiers tirets, conduit à une réserve mentionnée dans le rapport ou à un rejet de l'échantillon.

En cas de quantité insuffisante des couches ou d'enchevêtrement des couches, une analyse multicouche est réalisée.

Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous. Les échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de manière illimitée.


Fibrecount

Environmental Control

FIBRECOUNT France

 Domaine de la vallée verte
Rue de la vallée verte Bât Bourbon 1
13011 Marseille
France
Tel: +33 (0)4 13 25 92 80
www.fibrecount.fr

Accréditation n° 1-6017

 Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr

 (*) Seules les prestations identifiées par le symbole *
sont couvertes par l'accréditation

N° échantillon	Description / localisation fournies par le client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb de préparation(s)	Nb de lames/grilles	Analyse(s)	Accréditation
2503583-161	CH---R+4---161 / Plaque de plâtre / Self - Cloison	Enduit plâtreux blanc + Couche cartonnée beige (inséparables : l'enduit présente une épaisseur trop faible sur toute la surface de la couche cartonnée)	META	amiante non détecté	1	2	FCS	*
2503583-162	CH---R+4---162 / Calicot / Self - Cloison	Couche cartonnée beige	META	amiante non détecté	1	2	FCS	*
2503583-163	CH---R+4---163 / Plaque de plâtre / Self - Doublage	Enduit plâtreux blanc + Couche cartonnée beige (inséparables : l'enduit présente une épaisseur trop faible sur toute la surface de la couche cartonnée)	META	amiante non détecté	1	2	FCS	*
2503583-164	CH---R+4---164 / Calicot / Self - Doublage	Couche cartonnée beige	META	amiante non détecté	1	2	FCS	*
2503583-165	CH---R+4---165 / Plaque de plâtre / Bureau 4 - Doublage	Couche cartonnée beige + Enduit plâtreux blanc (inséparables : la couche cartonnée présente une épaisseur trop faible sur toute la surface de l'enduit)	META	amiante non détecté	1	2	FCS	*
2503583-166	CH---R+4---166 / Calicot / Bureau 4 - Doublage	Couche cartonnée beige	META	amiante non détecté	1	2	FCS	*
2503583-167	CH---R+4---167 / Isolant / Bureau 4 - Doublage	Isolant fibreux jaune + Couche cartonnée beige, noir (inséparables : Les couches sont imbriquées les unes dans les autres.)	MOLP + META	amiante non détecté	3	2 - 2	LGV, CRL	*
2503583-168	CH---R+4---168 / Enduit plâtre / Archives - Plafond	Enduit plâtreux blanc	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*

(1) Faible quantité

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons, tels qu'ils sont soumis pour analyse par le client au laboratoire

Méthode: MOD01 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscopie optique à lumière polarisée

Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.

Remarques :

Modification des numéros d'échantillons client + ajout des descriptions échantillons pour tous les prélèvements du rapport. Modification suite à une erreur du laboratoire et à une demande du client.

Nom: Paul SARR

Fonction RESPONSABLE TECHNIQUE

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection La limite de détection du laboratoire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du laboratoire garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au MOLP : attaque chimique.

Tout échantillon avec un résultat d'analyse amiante détecté ou non sur ce rapport d'essai, est considéré à prime abord comme étant apte à être préparé:

Le non-respect d'un ou plusieurs des points listés de l'arrêté du 1er octobre 2019, annexe 1, 4 premiers tirets, conduit à une réserve mentionnée dans le rapport ou à un rejet de l'échantillon.

En cas de quantité insuffisante des couches ou d'enchevêtrement des couches, une analyse multicouche est réalisée.

Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.

Les échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de manière illimitée.

Page : 20 sur 24

FS41-Version 2024.1 Edition 15/01/2024

Banque : 10096 IBAN : FR76 1009 6182 8100 0815 5550 160 BIC : CMCIFRPP

N° échantillon	Description / localisation fournies par le client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb de préparation(s)	Nb de lames/grilles	Analyse(s)	Accréditation
	Observation: Fibres asbestiformes non amiante : La composition chimique ne correspond pas à celle d'un des 6 types d'amiante réglementaire							
2503583-169	CH---R+4---169 / Enduit plâtre / Archives - Plafond	Enduit plâtreux blanc	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*
2503583-170	CH---R+4---170 / Dalle de faux plafond / Self - Plafond	Faux plafond fibreux blanc, beige	MOLP + META	amiante non détecté	3	2 - 2	LGV, CRL	*
2503583-171	CH---R+4---171 / Isolant / Self - Plafond	Isolant fibreux jaune	MOLP + META	amiante non détecté	3	2 - 2	LGV, CRL	*
2503583-172	CH---R+4---172 / Dalle de faux plafond / Dégagement - Plafond	Faux plafond fibreux blanc, gris	MOLP + META	amiante non détecté	3	2 - 2	LGV, CRL	*
2503583-173	CH---R+4---173 / Enduit ciment / Office - Cueillie verticale poteau	Matériau compact gris	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*
2503583-174	CH---R+4---174 / Enduit ciment / Self - Poutre plénum	Enduit plâtreux blanc (poudreux)	META	amiante non détecté	1	2	ASY	*
2503583-175	CH---R+4---175 / Enveloppe + isolant / Self - Gaine légère plénum	Isolant fibreux jaune + Toile fibreuse beige (inséparables : Les couches sont imbriquées les unes dans les autres.)	MOLP + META	amiante non détecté	3	2 - 2	LGV, ASY	*
2503583-176	CH---R+4---176 / Colle de plinthe bleue / Médecin 3 - Mur	Enduit plâtreux blanc + Couche cartonnée beige (inséparables : la couche cartonnée présente une épaisseur trop faible sur toute la surface de l'enduit)	META	amiante non détecté	1	2	ASY	*

(1) Faible quantité

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons, tels qu'ils sont soumis pour analyse par le client au laboratoire

Méthode: MOD01 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscopie optique à lumière polarisée**Normes:** NFX43-050 et HSG 248 / Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.**Remarques :**Modification des numéros d'échantillons client + ajout des descriptions échantillons pour tous les prélèvements
du rapport. Modification suite à une erreur du laboratoire et à une demande du client.

Nom: Paul SARR

Fonction RESPONSABLE TECHNIQUE

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection
La limite de détection du laboratoire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du laboratoire garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au MOLP : attaque chimique.

Tout échantillon avec un résultat d'analyse amiante détecté ou non sur ce rapport d'essai, est considéré à prime abord comme étant apte à être préparé:

Le non-respect d'un ou plusieurs des points listés de l'arrêté du 1er octobre 2019, annexe 1, 4 premiers tirets, conduit à une réserve mentionnée dans le rapport ou à un rejet de l'échantillon.

En cas de quantité insuffisante des couches ou d'enchevêtrement des couches, une analyse multicouche est réalisée.

Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.

Les échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de manière illimitée.


Fibrecount
Environmental Control
FIBRECOUNT France

Domaine de la vallée verte
Rue de la vallée verte Bât Bourbon 1
13011 Marseille
France
Tel: +33 (0)4 13 25 92 80
www.fibrecount.fr

Accréditation n° 1-6017

 Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr

 (*) Seules les prestations identifiées par le symbole *
sont couvertes par l'accréditation

N° échantillon	Description / localisation fournies par le client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb de préparation(s)	Nb de lames/grilles	Analyse(s)	Accréditation
2503583-177	CH---R+4---177 / Carton / Hall - Porte Placard (plaque antivibratile)	Couche cartonnée beige	META	amiante non détecté	1	2	ASY	*
2503583-178	CH---R+4---178 / Enduit ciment / Cage d'escaliers 2 - Mur	Enduit plâtreux beige (poudreux)	META	amiante non détecté	1	2	ASY	*
2503583-179	CH---R+4---179 / Enduit ciment / Cage d'escaliers 2 - Plafond	Enduit plâtreux blanc	META	amiante non détecté	1	2	ASY	*
2503583-180	CH---R+4---180 / Enduit plâtre / Cage d'escaliers 1 - Mur	Enduit plâtreux blanc	META	amiante non détecté	1	2	ASY	*
2503583-181	CH---R+4---181 / Enduit plâtre / Cage d'escaliers 1 - Plafond	Enduit plâtreux blanc	META	amiante non détecté	1	2	ASY	*
2503583-182	CH---R+3---182 / Dalle de faux plafond / Chambre 317/318 - Plafond	Faux plafond fibreux blanc, gris	MOLP + META	amiante non détecté	3	2 - 2	LGV, ASY	*
2503583-183	CH---R+1---183 / Tampon bitumineux / Espace d'attente - Porte Placard (plaque antivibratile)	Couche bitumineuse souple noir	META	amiante non détecté	1	2	ASY	*
2503583-184-1	CH---RDC---184 / Linoléum bleu + colle jaune / Circulation - Sol	Matériau compact blanc	META	amiante non détecté	2	4	ASY	*

(1) Faible quantité

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons, tels qu'ils sont soumis pour analyse par le client au laboratoire

Méthode: MOD01 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscopie optique à lumière polarisée

Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.

Remarques :

Modification des numéros d'échantillons client + ajout des descriptions échantillons pour tous les prélèvements du rapport. Modification suite à une erreur du laboratoire et à une demande du client.

Nom: Paul SARR

Fonction RESPONSABLE TECHNIQUE

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

La limite de détection du laboratoire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du laboratoire garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au MOLP : attaque chimique.

Tout échantillon avec un résultat d'analyse amiante détecté ou non sur ce rapport d'essai, est considéré à prime abord comme étant apte à être préparé:

Le non-respect d'un ou plusieurs des points listés de l'arrêté du 1er octobre 2019, annexe 1, 4 premiers tirets, conduit à une réserve mentionnée dans le rapport ou à un rejet de l'échantillon.

En cas de quantité insuffisante des couches ou d'enchevêtrement des couches, une analyse multicouche est réalisée.

Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.

Les échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de manière illimitée.

Page : 22 sur 24

FS41-Version 2024.1 Edition 15/01/2024

Banque : 10096 IBAN : FR76 1009 6182 8100 0815 5550 160 BIC : CMCIFRPP


Fibrecount

Environmental Control

FIBRECOUNT France

Domaine de la vallée verte

Rue de la vallée verte Bât Bourbon 1

13011 Marseille

France

Tel: +33 (0)4 13 25 92 80

www.fibrecount.fr

Accréditation n° 1-6017

 Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr

 (*) Seules les prestations identifiées par le symbole *
sont couvertes par l'accréditation

N° échantillon	Description / localisation fournies par le client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb de préparation(s)	Nb de lames/grilles	Analyse(s)	Accréditation
2503583-184-2	CH---RDC---184 / Linoléum bleu + colle jaune / Circulation - Sol	Revêtement souple gris	META	amiante non détecté	1	2	ASY	*
2503583-185	CH---RDC---185 / Linoléum bleu + colle jaune / Circulation - Sol	Revêtement souple gris	META	amiante non détecté	1	2	ASY	*
2503583-186	CH---RDC---186 / Ragréage / Circulation - Sol	Matériau compact gris	META	amiante non détecté	1	2	FCS	*
2503583-187	CH---RDC---187 / Colle de carrelage gris 20x20 / Local déchets - Sol	Matériau compact gris	META	amiante non détecté	1	2	FCS	*
2503583-188	CH---RDC---188 / Colle de carrelage gris 20x21 / Local déchets - Sol	Matériau compact gris	META	amiante non détecté	1	2	FCS	*
2503583-189	CH---RDC---189 / Ragréage / Local déchets - Sol	Matériau blanc (poudreux, faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	ASY	*
2503583-190	CH---RDC---190 / Linoléum marron + colle jaune / Vestiaire homme - Sol	Revêtement souple gris	META	amiante non détecté	1	2	ASY	*
2503583-191	CH---RDC---191 / Linoléum marron + colle jaune / Vestiaire homme - Sol	Revêtement souple gris + Matériau compact rose (non analysé, faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	ASY	*
2503583-192	CH---RDC---192 / Ragréage / Vestiaire homme - Sol	Matériau compact rose (faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	ASY	*

(1) Faible quantité

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons, tels qu'ils sont soumis pour analyse par le client au laboratoire

Méthode: MOD01 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscopie optique à lumière polarisée

Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.

Remarques :

Modification des numéros d'échantillons client + ajout des descriptions échantillons pour tous les prélèvements du rapport. Modification suite à une erreur du laboratoire et à une demande du client.

Nom: Paul SARR

Fonction RESPONSABLE TECHNIQUE

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection. La limite de détection du laboratoire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du laboratoire garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au MOLA : attaque chimique.

Tout échantillon avec un résultat d'analyse amiante détecté ou non sur ce rapport d'essai, est considéré à prime abord comme étant apte à être préparé:

Le non-respect d'un ou plusieurs des points listés de l'arrêté du 1er octobre 2019, annexe 1, 4 premiers tirets, conduit à une réserve mentionnée dans le rapport ou à un rejet de l'échantillon.

En cas de quantité insuffisante des couches ou d'enchevêtrement des couches, une analyse multicouche est réalisée.

Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.

Les échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de manière illimitée.

Page : 23 sur 24

FS41-Version 2024.1 Edition 15/01/2024

Banque : 10096 IBAN : FR76 1009 6182 8100 0815 5550 160 BIC : CMCIFRPP


Fibrecount
Environmental Control

FIBRECOUNT France

 Domaine de la vallée verte
Rue de la vallée verte Bât Bourbon 1
13011 Marseille
France
Tel: +33 (0)4 13 25 92 80
www.fibrecount.fr

Accréditation n° 1-6017

 Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr

 (*) Seules les prestations identifiées par le symbole *
sont couvertes par l'accréditation

N° échantillon	Description / localisation fournies par le client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb de préparation(s)	Nb de lames/grilles	Analyse(s)	Accréditation
2503583-193	CH---RDC---193 / Linoléum blanc + colle jaune / Vestiaire homme douche -	Revêtement souple gris	META	amiante non détecté	1	2	ASY	*
2503583-194	CH---RDC---194 / Ragréage / Vestiaire homme douche - Sol	Matériau compact gris, rose	META	amiante non détecté	1	2	ASY	*
2503583-195	CH---RDC---195 / Linoléum a pois / Pharmacie 1 - Sol	Revêtement souple gris	META	amiante non détecté	1	2	FCS	*
2503583-196	CH---RDC---196 / Linoléum a pois / Pharmacie 2 - Sol	Revêtement souple gris	META	amiante non détecté	1	2	FCS	*
2503583-197	CH---RDC---197 / Ragréage / Pharmacie 2 - Sol	Matériau compact gris, rose	META	amiante non détecté	1	2	ASY	*
2503583-198	CH---RDC---198 / Linoléum vert / Salle de réveil - Sol	Revêtement souple vert + Matériau compact gris (non analysé, faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	ASY	*
2503583-199	CH---RDC---199 / Ragréage / Salle de réveil - Sol	Matériau compact gris (faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	ASY	*
2503583-200-1	CH---RDC---200 / Linoléum vert / Décontamination - Sol	Revêtement souple vert	META	amiante non détecté	1	2	FCS	*
2503583-200-2	CH---RDC---200 / Linoléum vert / Décontamination - Sol	Matériau compact rose	META	amiante non détecté	1	2	FCS	*

(1) Faible quantité

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons, tels qu'ils sont soumis pour analyse par le client au laboratoire

Méthode: MOD01 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscopie optique à lumière polarisée**Normes:** NFX43-050 et HSG 248 / Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.**Remarques :**
 Modification des numéros d'échantillons client + ajout des descriptions échantillons pour tous les prélèvements
du rapport. Modification suite à une erreur du laboratoire et à une demande du client.

Nom: Paul SARR

Fonction RESPONSABLE TECHNIQUE

 META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection
La limite de détection du laboratoire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du laboratoire garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au MOLD : attaque chimique.

Tout échantillon avec un résultat d'analyse amiante détecté ou non sur ce rapport d'essai, est considéré à prime abord comme étant apte à être préparé:

Le non-respect d'un ou plusieurs des points listés de l'arrêté du 1er octobre 2019, annexe 1, 4 premiers tirets, conduit à une réserve mentionnée dans le rapport ou à un rejet de l'échantillon.

En cas de quantité insuffisante des couches ou d'enchevêtrement des couches, une analyse multicouche est réalisée.

Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.

Les échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de manière illimitée.

Page : 24 sur 24

FS41-Version 2024.1 Edition 15/01/2024

Banque : 10096 IBAN : FR76 1009 6182 8100 0815 5550 160 BIC : CMCIFRPP



(*) Seules les prestations identifiées par le symbole * sont couvertes par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° A00017937.2 du 07-11-2025
IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX ET PRODUITS

Annule et remplace le rapport A00017937.1

ATSi 3D
8 avenue de la Moutte
13220 CHÂTEAUNEUF-LES-MARTIGUES
France

Données fournies par le client:
Référence : ATSi3D-2509-1730 - CH CAVAILLON
Chantier : -
Adresse : 35 Route de Gordes
84300 CAVAILLON

Date de réception : 31-10-2025

Analyse : 07-11-2025

N° échantillon	Description / localisation fournies par le client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb de préparation(s)	Nb de lames/grilles	Analyste(s)	Accréditation
2503920-001	CH---RDC---201 / Enduit plâtre / Pharmacie - Mur	Matériau blanc (poudreux, faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*
2503920-002	CH---RDC---202 / Enduit ciment / Pharmacie - Cueillie verticale	Matériau blanc, gris (poudreux, faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*
2503920-003	CH---RDC---203 / Enduit plâtre / Circulation - Mur	Matériau blanc, beige (poudreux, faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*
Observation: fibres asbestiformes non amiante : La composition chimique ne correspond pas à celle d'un des 6 types d'amiante réglementaire.								
2503920-004	CH---RDC---204 / Enduit ciment / Circulation - Cueillie verticale poteau	Enduit compact gris + Peinture bleu (inséparables : la peinture présente une épaisseur trop faible sur toute la surface de l'enduit)	META	amiante non détecté	1	2	TLO	*
2503920-005	CH---RDC---205 / Bande calicot / Circulation - Cloisons	Couche de papier blanc	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons, tels qu'ils sont soumis pour analyse par le client au laboratoire

Méthode: MOD01 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscopie optique à lumière polarisée

Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.

Remarques :

Modification de la description et de la localisation client pour les échantillons 278-363-365-367 suite à une demande client

Nom: Lauriane VIRET
Fonction: Cheffe d'équipe

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection. La limite de détection du laboratoire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables. La méthode du laboratoire garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas. Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide. Principe de traitement des analyses au MOLF : attaque chimique. Tout échantillon avec un résultat d'analyse amiante détecté ou non sur ce rapport d'essai, est considéré à prime abord comme étant apte à être préparé: Le non-respect d'un ou plusieurs des points listés de l'arrêté du 1er octobre 2019, annexe 1, 4 premiers tirets, conduit à une réserve mentionnée dans le rapport ou à un rejet de l'échantillon. En cas de quantité insuffisante des couches ou d'enchevêtrement des couches, une analyse multicouche est réalisée. Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous. Les échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de manière illimitée.

Page : 1 sur 21

FS41-Version 2024.1 Edition 15/01/2024

Banque : 10096 IBAN : FR76 1009 6182 8100 0815 5550 160 BIC : CMCIFRPP


Fibrecount
Environmental Control

FIBRECOUNT France

 Domaine de la vallée verte
Rue de la vallée verte Bât Bourbon 1
13011 Marseille
France
Tel: +33 (0)4 13 25 92 80
www.fibrecount.fr

Accréditation n° 1-6017

 Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr

 (*) Seules les prestations identifiées par le symbole *
sont couvertes par l'accréditation

N° échantillon	Description / localisation fournies par le client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb de préparation(s)	Nb de lames/grilles	Analyse(s)	Accréditation
	Observation: fibres asbestiformes non amiante : La composition chimique ne correspond pas à celle d'un des 6 types d'amiante réglementaire.							
2503920-006	CH---RDC---206 / Bande calicot / Pharmacie - Cloisons	Couche de papier blanc	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*
2503920-007	CH---RDC---207 / Bande calicot / Salle de réveil - Cloisons	Couche de papier beige, jaune	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*
2503920-008	CH---RDC---208 / Plaque de plâtre / Salle de réveil - Cloisons	Matériau blanc (poudreux, faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	TLO	*
2503920-009	CH---RDC---209 / Plaque de plâtre / Circulation - Cloisons	Matériau blanc (poudreux, faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*
2503920-010	CH---RDC---210 / Plaque de plâtre / Pharmacie - Cloisons	Enduit plâtreux blanc + Couche cartonnée marron (Inséparables: l'enduit présente une trop faible épaisseur sur toute la surface de la couche cartonnée)	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*
2503920-011	CH---RDC---211 / Enduit ciment / Salle bloc - Mur	Enduit compact gris + Peinture jaune (inséparables: la peinture présente une trop faible épaisseur sur toute la surface de l'enduit)	META	chrysotile	2	4	TLO, FCS	*
2503920-012-1	CH---RDC---212 / Bande calicot / Salle de réveil - Plafond	Couche de papier beige, marron	MOLP + META	amiante non détecté	3	2 - 2	TLO	*

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons, tels qu'ils sont soumis pour analyse par le client au laboratoire

Méthode: MOD01 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscopie optique à lumière polarisée

Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.

Remarques :

Modification de la description et de la localisation client pour les échantillons 278-363-365 suite à une demande client

Nom: Lauriane VIRET

Fonction Cheffe d'équipe

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection. La limite de détection du laboratoire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du laboratoire garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au MOLP : attaque chimique.

Tout échantillon avec un résultat d'analyse amiante détecté ou non sur ce rapport d'essai, est considéré à prime abord comme étant apte à être préparé:

Le non-respect d'un ou plusieurs des points listés de l'arrêté du 1er octobre 2019, annexe 1, 4 premiers tirets, conduit à une réserve mentionnée dans le rapport ou à un rejet de l'échantillon.

En cas de quantité insuffisante des couches ou d'enchevêtrement des couches, une analyse multicouche est réalisée.

Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.

Les échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de manière illimitée.

Page : 2 sur 21

FS41-Version 2024.1 Edition 15/01/2024

Banque : 10096 IBAN : FR76 1009 6182 8100 0815 5550 160 BIC : CMCIFRPP


Fibrecount

Environmental Control

FIBRECOUNT France

 Domaine de la vallée verte
Rue de la vallée verte Bât Bourbon 1
13011 Marseille
France
Tel: +33 (0)4 13 25 92 80
www.fibrecount.fr

Accréditation n° 1-6017

 Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr

 (*) Seules les prestations identifiées par le symbole *
sont couvertes par l'accréditation

N° échantillon	Description / localisation fournies par le client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb de préparation(s)	Nb de lames/grilles	Analyse(s)	Accréditation
2503920-012-2	CH---RDC---212 / Bande calicot / Salle de réveil - Plafond	Matériau compact blanc	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*
2503920-013	CH---RDC---213 / Plaque de plâtre / Salle de réveil - Plafond	Couche de papier beige + Peinture blanc (inséparables: la peinture présente une trop faible épaisseur sur toute la surface de la couche de papier)	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*
2503920-014	CH---RDC---214 / Plaque de plâtre / Pharmacie - Plafond	Couche cartonnée marron + Enduit plâtreux blanc (inséparables: l'enduit présente une trop faible épaisseur sur toute la surface de la couche cartonnée)	META	amiante non détecté	1	2	TLO	*
2503920-015	CH---RDC---215 / Bande calicot / Pharmacie - Plafond	Couche de papier blanc	META	amiante non détecté	1	2	TLO	*
2503920-016	CH---RDC---216 / Colle de faïence grise 20x20 / Local déchets - Mur	Matériau blanc (poudreux, faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*
2503920-017	CH---RDC---217 / Colle de faïence grise 20x20 / Local déchets - Mur	Matériau blanc (poudreux, faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*
2503920-018	CH---RDC---218 / Enduit ciment / Local déchets - Mur	Enduit compact gris + Peinture blanc (inséparables : la peinture présente une épaisseur trop faible sur toute la surface de l'enduit)	META	amiante non détecté	1	2	TLO	*

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons, tels qu'ils sont soumis pour analyse par le client au laboratoire

Méthode: MOD01 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscopie optique à lumière polarisée

Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.

Remarques :

Modification de la description et de la localisation client pour les échantillons 278-363-365-367 suite à une demande client

Nom: Lauriane VIRET

Fonction Cheffe d'équipe

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection la limite de détection du laboratoire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du laboratoire garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au MOLA : attaque chimique.

Tout échantillon avec un résultat d'analyse amiante détecté ou non sur ce rapport d'essai, est considéré à prime abord comme étant apte à être préparé:

Le non-respect d'un ou plusieurs des points listés de l'arrêté du 1er octobre 2019, annexe 1, 4 premiers tirets, conduit à une réserve mentionnée dans le rapport ou à un rejet de l'échantillon.

En cas de quantité insuffisante des couches ou d'enchevêtrement des couches, une analyse multicouche est réalisée.

Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.

Les échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de manière illimitée.

Page : 3 sur 21

FS41-Version 2024.1 Edition 15/01/2024

Banque : 10096 IBAN : FR76 1009 6182 8100 0815 5550 160 BIC : CMCIFRPP


Fibrecount
Environmental Control
FIBRECOUNT France

Domaine de la vallée verte
Rue de la vallée verte Bât Bourbon 1
13011 Marseille
France
Tel: +33 (0)4 13 25 92 80
www.fibrecount.fr

Accréditation n° 1-6017

 Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr

 (*) Seules les prestations identifiées par le symbole *
sont couvertes par l'accréditation

N° échantillon	Description / localisation fournies par le client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb de préparation(s)	Nb de lames/grilles	Analyse(s)	Accréditation
2503920-019	CH---RDC---219 / Dalle de faux plafond / Accès TGS - Plafond	Faux plafond fibreux jaune (faible quantité)	MOLP + META	amiante non détecté	3	2 - 2	TLO	*
2503920-020	CH---RDC---220 / Calorifuge / Salle de réveil - Gaine de ventilation plénum	Calorifugeage fibreux jaune	MOLP + META	amiante non détecté	3	2 - 2	TLO	*
2503920-021	CH---RDC---221 / Mastic / Local déchets - Gaine de ventilation plénum	Joint souple gris	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2503920-022	CH---RDC---222 / Enduit plâtre / Accès TGS - Plafond plénum	Matériau blanc, rose (poudreux)	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2503920-023	CH---RDC---223 / Enduit plâtre / Local déchets - Plafond plénum	Matériau blanc (poudreux, faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2503920-024	CH---RDC---224 / Flocage / Local électrique - Plafond	Flocage blanc	MOLP + META	amiante non détecté	3	2 - 2	TLO, EDI	*
2503920-025	CH---RDC---225 / Enduit ciment / Local électrique - Mur	Matériau blanc (poudreux, faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2503920-026	CH---RDC---226 / Linoléum gris / Rééducation - Sol	Revêtement souple gris	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2503920-027	CH---RDC---227 / Ragréage / Rééducation - Sol	Ragréage gris (faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*
2503920-028	CH---RDC---228 / Linoléum marron / Cabine 5 - Sol	Revêtement souple marron (faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons, tels qu'ils sont soumis pour analyse par le client au laboratoire

Méthode: MOD01 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscopie optique à lumière polarisée

Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.

Remarques :

Modification de la description et de la localisation client pour les échantillons 278-363-365-367 suite à une demande client

Nom: Lauriane VIRET

Fonction Cheffe d'équipe

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection La limite de détection du laboratoire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du laboratoire garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au MOLP : attaque chimique.

Tout échantillon avec un résultat d'analyse amiante détecté ou non sur ce rapport d'essai, est considéré à prime abord comme étant apte à être préparé:

Le non-respect d'un ou plusieurs des points listés de l'arrêté du 1er octobre 2019, annexe 1, 4 premiers tirets, conduit à une réserve mentionnée dans le rapport ou à un rejet de l'échantillon.

En cas de quantité insuffisante des couches ou d'enchevêtrement des couches, une analyse multicouche est réalisée.

Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.

Les échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de manière illimitée.

Page : 4 sur 21

FS41-Version 2024.1 Edition 15/01/2024

Banque : 10096 IBAN : FR76 1009 6182 8100 0815 5550 160 BIC : CMCIFRPP


Fibrecount
Environmental Control
FIBRECOUNT France

Domaine de la vallée verte
Rue de la vallée verte Bât Bourbon 1
13011 Marseille
France
Tel: +33 (0)4 13 25 92 80
www.fibrecount.fr

Accréditation n° 1-6017

 Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr

 (*) Seules les prestations identifiées par le symbole *
sont couvertes par l'accréditation

N° échantillon	Description / localisation fournies par le client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb de préparation(s)	Nb de lames/grilles	Analyse(s)	Accréditation
2503920-029	CH---RDC---229 / Linoléum bleu clair / Cabine 5 - Sol	Revêtement souple bleu + Ragréage rose (inséparables: le ragréage présente une trop faible épaisseur sur toute la surface du revêtement)	META	amiante non détecté	2	4	CRL, TLO	*
2503920-030	CH---RDC---230 / Bleu / Cabine 5 - Sol	Revêtement souple bleu	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*
2503920-031	CH---RDC---231 / Ragréage / Rééducation - Sol	Ragréage gris (faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2503920-032	CH---RDC---232 / Bande calicot / Rééducation - Cloisons (résidu)	Couche de papier blanc	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2503920-033	CH---RDC---233 / Enduit ciment / Rééducation - Mur	Matériau blanc, gris (poudreux, faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2503920-034	CH---RDC---234 / Enduit ciment / Rééducation - Cueillie verticale poteau	Enduit compact gris + Peinture blanc (inséparables : la peinture présente une épaisseur trop faible sur toute la surface de l'enduit)	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*
2503920-035	CH---RDC---235 / Enduit ciment / Cabine 4 - Mur	Matériau blanc, gris (poudreux, faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2503920-036	CH---RDC---236 / Enduit plâtre / Cabine 4 - Cloisons	Matériau blanc (cassant)	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2503920-037	CH---RDC---237 / Enduit plâtre / Rééducation - Cloisons	Enduit plâtreux blanc + Peinture blanc (inséparables: la peinture présente une trop faible épaisseur sur toute la surface de l'enduit)	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons, tels qu'ils sont soumis pour analyse par le client au laboratoire

Méthode: MOD01 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscopie optique à lumière polarisée

Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.

Remarques :

Modification de la description et de la localisation client pour les échantillons 278-363-365-367 suite à une demande client

 Nom: Lauriane VIRET
Fonction: Cheffe d'équipe

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection La limite de détection du laboratoire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du laboratoire garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au MOLA : attaque chimique.

Tout échantillon avec un résultat d'analyse amianté détecté ou non sur ce rapport d'essai, est considéré à prime abord comme étant apte à être préparé:

Le non-respect d'un ou plusieurs des points listés de l'arrêté du 1er octobre 2019, annexe 1, 4 premiers tirets, conduit à une réserve mentionnée dans le rapport ou à un rejet de l'échantillon.

En cas de quantité insuffisante des couches ou d'enchevêtrement des couches, une analyse multicouche est réalisée.

Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.

Les échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de manière illimitée.


Fibrecount

Environmental Control

FIBRECOUNT France

 Domaine de la vallée verte
Rue de la vallée verte Bât Bourbon 1
13011 Marseille
France
Tel: +33 (0)4 13 25 92 80
www.fibrecount.fr

Accréditation n° 1-6017

 Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr

 (*) Seules les prestations identifiées par le symbole *
sont couvertes par l'accréditation

N° échantillon	Description / localisation fournies par le client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb de préparation(s)	Nb de lames/grilles	Analyse(s)	Accréditation
2503920-038	CH---RDC---238 / Enduit ciment / Rééducation - Cueille verticale poteau	Enduit compact gris + Peinture blanc (inséparables : la peinture présente une épaisseur trop faible sur toute la surface de l'enduit)	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*
2503920-039	CH---RDC---239 / Enduit plâtre / Rééducation - Doublage brique	Matériau blanc (poudreux, faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2503920-040	CH---RDC---240 / Enduit plâtre / Cabine 1 - Doublage brique	Enduit plâtreux blanc + Peinture blanc (inséparables: la peinture présente une trop faible épaisseur sur toute la surface de l'enduit)	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*
2503920-041	CH---RDC---241 / Isolant / Rééducation - Chauffage	Isolant fibreux noir (faible quantité)	MOLP + META	amiante non détecté	3	2 - 2	TLO	*
2503920-042	CH---RDC---242 / Enduit ciment / Rééducation - Cueille horizontale poutre	Matériau blanc, gris (poudreux, faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	TLO	*
2503920-043	CH---RDC---243 / Enduit plâtre / Rééducation - Plafond	Enduit plâtreux blanc + Peinture blanc (inséparables: la peinture présente une trop faible épaisseur sur toute la surface de l'enduit)	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2503920-044	CH---RDC---244 / Plaque de plâtre / Attente - Cloisons	Couche cartonnée marron + Plaque de plâtre blanc (inséparables: le plâtre présente une trop faible épaisseur sur toute la surface de la couche cartonnée)	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*
2503920-045	CH---RDC---245 / Bande calicot / Attente - Cloisons	Couche de papier blanc (faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	TLO	*

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons, tels qu'ils sont soumis pour analyse par le client au laboratoire

Méthode: MOD01 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscopie optique à lumière polarisée

Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.

Remarques :

Modification de la description et de la localisation client pour les échantillons 278-363-365-367 suite à une demande client

 Nom: Lauriane VIRET
Fonction Cheffe d'équipe

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection La limite de détection du laboratoire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du laboratoire garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au MOLP : attaque chimique.

Tout échantillon avec un résultat d'analyse amiante détecté ou non sur ce rapport d'essai, est considéré à prime abord comme étant apte à être préparé.

Le non-respect d'un ou plusieurs des points listés de l'arrêté du 1er octobre 2019, annexe 1, 4 premiers tirets, conduit à une réserve mentionnée dans le rapport ou à un rejet de l'échantillon.

En cas de quantité insuffisante des couches ou d'enchevêtrement des couches, une analyse multicouche est réalisée.

Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.

Les échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de manière illimitée.

N° échantillon	Description / localisation fournies par le client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb de préparation(s)	Nb de lames/grilles	Analyse(s)	Accréditation
2503920-046	CH---RDC---246 / Dalle de faux plafond / Attente - Plafond	Faux plafond fibreux jaune (faible quantité)	MOLP + META	amiante non détecté	3	2 - 2	TLO	*
2503920-047-1	CH---RDC---247 / Isolant / Attente - Plénum	Couche de papier marron, noir	MOLP + META	amiante non détecté	3	2 - 2	TLO	*
2503920-047-2	CH---RDC---247 / Isolant / Attente - Plénum	Isolant fibreux jaune	MOLP + META	amiante non détecté	3	2 - 2	TLO	*
2503920-048	CH---RDC---248 / Colle de plinthe beige / Rééducation - Mur	Matériau blanc (cassant, faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	TLO	*
2503920-049	CH---RDC---249 / Colle de plinthe grise arrondie / Cuisine - Mur	Matériau blanc (poudreux, faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*
2503920-050	CH---RDC---250 / Colle de plinthe grise arrondie / Cuisine - Mur	Matériau compact blanc (faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2503920-051	CH---RDC---251 / Colle de plinthe beige basse / Cuisine - Mur	Matériau compact beige (faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2503920-052	CH---RDC---252 / Colle de plinthe beige basse / Cuisine - Mur	Matériau compact beige (faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*
Observation: Fibres asbestiformes non amiante : La composition chimique ne correspond pas à celle d'un des 6 types d'amiante réglementaire.								
2503920-053	CH---RDC---253 / Colle de plinthe beige haute / Cuisine - Mur	Matériau compact blanc (faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons, tels qu'ils sont soumis pour analyse par le client au laboratoire

Méthode: MOD01 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscopie optique à lumière polarisée

Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de
l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.

Remarques :

Modification de la description et de la localisation client pour les échantillons 278-363-365-367 suite à une
demande client

Nom: Lauriane VIRET
Fonction Cheffe d'équipe

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection
La limite de détection du laboratoire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du laboratoire garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au MOLP : attaque chimique.

Tout échantillon avec un résultat d'analyse amiante détecté ou non sur ce rapport d'essai, est considéré à prime abord comme étant apte à être préparé:

Le non-respect d'un ou plusieurs des points listés de l'arrêté du 1er octobre 2019, annexe 1, 4 premiers tirets, conduit à une réserve mentionnée dans le rapport ou à un rejet de l'échantillon.

En cas de quantité insuffisante des couches ou d'enchevêtrement des couches, une analyse multicouche est réalisée.

Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.

Les échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de manière illimitée.


Fibrecount
Environmental Control
FIBRECOUNT France

Domaine de la vallée verte
Rue de la vallée verte Bât Bourbon 1
13011 Marseille
France
Tel: +33 (0)4 13 25 92 80
www.fibrecount.fr

Accréditation n° 1-6017

 Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr

 (*) Seules les prestations identifiées par le symbole *
sont couvertes par l'accréditation

N° échantillon	Description / localisation fournies par le client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb de préparation(s)	Nb de lames/grilles	Analyse(s)	Accréditation
2503920-054	CH---RDC---254 / Colle de plinthe beige haute / Cuisine - Mur	Matériau compact blanc (faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2503920-055	CH---RDC---255 / Colle de plinthe grise / Local poubelle - Mur	Colle plinthe gris (faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2503920-056	CH---RDC---256 / Colle de plinthe grise / Local poubelle - Mur	Colle plinthe gris	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*
2503920-057	CH---RDC---257 / Colle de plinthe blanche basse / Circulation - Mur	Plinthe blanc (non analysé) + Colle plinthe blanc	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*
Observation: Fibres asbestiformes non amiante : La composition chimique ne correspond pas à celle d'un des 6 types d'amiante réglementaire.								
2503920-058	CH---RDC---258 / Colle de plinthe blanche basse / Circulation - Mur	Plinthe blanc (non analysé) + Colle plinthe gris	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*
2503920-059	CH---RDC---259 / Colle de plinthe rose / Cuisine réserve - Mur	Plinthe rose (non analysé) + Colle plinthe gris	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*
2503920-060	CH---RDC---260 / Colle de carrelage hexagonal / Economat - Sol	Carrelage gris (non analysé) + Colle carrelage beige	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*
2503920-061	CH---RDC---261 / Colle de carrelage hexagonal / WC - Sol	Colle carrelage gris	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons, tels qu'ils sont soumis pour analyse par le client au laboratoire

Méthode: MOD01 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscopie optique à lumière polarisée

Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de
l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.

Remarques :

 Modification de la description et de la localisation client pour les échantillons 278-363-365-367 suite à une
demande client

 Nom: Lauriane VIRET
Fonction Cheffe d'équipe

 META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection
La limite de détection du laboratoire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du laboratoire garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au MOLF : attaque chimique.

Tout échantillon avec un résultat d'analyse amiante détecté ou non sur ce rapport d'essai, est considéré à prime abord comme étant apte à être préparé:

Le non-respect d'un ou plusieurs des points listés de l'arrêté du 1er octobre 2019, annexe 1, 4 premiers tirets, conduit à une réserve mentionnée dans le rapport ou à un rejet de l'échantillon.

En cas de quantité insuffisante des couches ou d'enchevêtrement des couches, une analyse multicouche est réalisée.

Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.

Les échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de manière illimitée.

Page : 8 sur 21

FS41-Version 2024.1 Edition 15/01/2024

Banque : 10096 IBAN : FR76 1009 6182 8100 0815 5550 160 BIC : CMCIFRPP


Fibrecount

Environmental Control

FIBRECOUNT France

 Domaine de la vallée verte
Rue de la vallée verte Bât Bourbon 1
13011 Marseille
France
Tel: +33 (0)4 13 25 92 80
www.fibrecount.fr

Accréditation n° 1-6017

 Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr

 (*) Seules les prestations identifiées par le symbole *
sont couvertes par l'accréditation

N° échantillon	Description / localisation fournies par le client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb de préparation(s)	Nb de lames/grilles	Analyse(s)	Accréditation
2503920-062	CH---RDC---262 / Colle de carrelage bleu 10x10 / Circulation - Sol	Carrelage bleu (non analysé) + Colle carrelage gris	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2503920-063	CH---RDC---263 / Colle de carrelage bleu 10x10 / Circulation - Sol	Carrelage bleu (non analysé) + Colle carrelage gris (faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2503920-064	CH---RDC---264 / Colle de carrelage gris marbré 30x30 / Stockage - Sol	Matériau compact gris (faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2503920-065	CH---RDC---265 / Colle de carrelage gris marbré 30x30 / Cuisine - Sol	Matériau gris (poudreux, faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2503920-066	CH---RDC---266 / Colle de carrelage rose 10x10 / Cuisine - Sol	Carrelage rose (non analysé) + Colle carrelage gris	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2503920-067	CH---RDC---267 / Colle de carrelage rose 10x10 / Cuisine - Sol	Matériau gris (poudreux, faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2503920-068	CH---RDC---268 / Colle de carrelage gris 30x30 / Zone transfert - Sol	Colle carrelage gris (faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*
2503920-069	CH---RDC---269 / Colle de carrelage gris 30x30 / Stock médicament - Sol	Colle carrelage gris	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*
2503920-070	CH---RDC---270 / Revêtement de sol souple beige / Stock médicament - Sol	Matériau compact gris	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons, tels qu'ils sont soumis pour analyse par le client au laboratoire

Méthode: MOD01 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscopie optique à lumière polarisée

Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.

Remarques :

Modification de la description et de la localisation client pour les échantillons 278-363-365-367 suite à une demande client

Nom: Lauriane VIRET

Fonction Cheffe d'équipe

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection. La limite de détection du laboratoire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du laboratoire garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au MOLD : attaque chimique.

Tout échantillon avec un résultat d'analyse amiante détecté ou non sur ce rapport d'essai, est considéré à prime abord comme étant apte à être préparé.

Le non-respect d'un ou plusieurs des points listés de l'arrêté du 1er octobre 2019, annexe 1, 4 premiers tirets, conduit à une réserve mentionnée dans le rapport ou à un rejet de l'échantillon.

En cas de quantité insuffisante des couches ou d'enchevêtrement des couches, une analyse multicouche est réalisée.

Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.

Les échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de manière illimitée.

Page : 9 sur 21

FS41-Version 2024.1 Edition 15/01/2024

Banque : 10096 IBAN : FR76 1009 6182 8100 0815 5550 160 BIC : CMCIFRPP

N° échantillon	Description / localisation fournies par le client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb de préparation(s)	Nb de lames/grilles	Analyse(s)	Accréditation
2503920-071	CH---RDC---271 / Ragraéage / Stock médicament - Sol	Matériau compact gris	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*
2503920-072	CH---RDC---272 / Colle de plinthe blanche haute / Economat - Mur	Colle plinthe blanc	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*
2503920-073	CH---RDC---273 / Colle de faïence blanche 10x10 / Sanitaire - Mur	Faïence blanc (non analysé) + Colle faïence gris (faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*
2503920-074	CH---RDC---274 / Colle de faïence blanche 20x20 / Cuisine - Mur	Colle faïence blanc	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*
2503920-075	CH---RDC---275 / Colle de faïence blanche 20x20 / Cuisine - Mur	Colle faïence blanc	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*
2503920-076	CH---RDC---276 / Colle de faïence blanche 20x20 / Cuisine - Mur	Colle faïence blanc	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*
2503920-077	CH---RDC---277 / Enduit ciment / Circulation - Mur	Matériau blanc, gris (poudreux, faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*
2503920-078	CH---RDC---278 / Enduit ciment / Stock médicament - Mur	Matériau blanc, gris (poudreux, faible quantité)	META	amiante non détecté	2	4	CRL, TLO	*
2503920-079	CH---RDC---279 / Enduit ciment / Economat - Cueillie verticale	Enduit compact blanc, gris	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*
2503920-080	CH---RDC---280 / Enduit plâtre / Cuisine - Plafond	Enduit plâtreux blanc	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons, tels qu'ils sont soumis pour analyse par le client au laboratoire

Méthode: MOD01 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscopie optique à lumière polarisée

Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.

Remarques :

Modification de la description et de la localisation client pour les échantillons 278-363-365-367 suite à une demande client

Nom: Lauriane VIRET
Fonction Cheffe d'équipe

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection La limite de détection du laboratoire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du laboratoire garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au MOLA : attaque chimique.

Tout échantillon avec un résultat d'analyse amiante détecté ou non sur ce rapport d'essai, est considéré à prime abord comme étant apte à être préparé:

Le non-respect d'un ou plusieurs des points listés de l'arrêté du 1er octobre 2019, annexe 1, 4 premiers tirets, conduit à une réserve mentionnée dans le rapport ou à un rejet de l'échantillon.

En cas de quantité insuffisante des couches ou d'enchevêtrement des couches, une analyse multicouche est réalisée.

Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.

Les échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de manière illimitée.


Fibrecount
Environmental Control
FIBRECOUNT France

Domaine de la vallée verte

Rue de la vallée verte Bât Bourbon 1

13011 Marseille

France

Tel: +33 (0)4 13 25 92 80

www.fibrecount.fr

Accréditation n° 1-6017

 Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr

 (*) Seules les prestations identifiées par le symbole *
sont couvertes par l'accréditation

N° échantillon	Description / localisation fournies par le client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb de préparation(s)	Nb de lames/grilles	Analyse(s)	Accréditation
2503920-081	CH---RDC---281 / Enduit plâtre / Economat - Plafond	Enduit plâtreux blanc	META	amiante non détecté	1	2	FCS	*
2503920-082	CH---RDC---282 / Dalle de faux plafond / Cuisine - Plafond	Faux plafond fibreux gris	MOLP + META	amiante non détecté	3	2 - 2	TLO, FCS	*
2503920-083-1	CH---RDC---283 / Dalle souple grise + Dalle de sol bleue / Placard Circulation - Sol	Revêtement souple gris	META	amiante non détecté	1	2	FCS	*
2503920-083-2	CH---RDC---283 / Dalle souple grise + Dalle de sol bleue / Placard Circulation - Sol	Revêtement souple bleu	META	amiante non détecté	1	2	FCS	*
2503920-084	CH---RDC---284 / Mastic vitrier / Circulation - Fenêtre aluminium	Matériau gris (poudreux, faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	FCS	*
2503920-085	CH---RDC---285 / Mastic vitrier / Stock médicament - Fenêtre métallique	Matériau blanc, gris (poudreux, faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	FCS	*
2503920-086	CH---RDC---286 / Calorifuge / Circulation - Plafond	Calorifugeage fibreux jaune	MOLP + META	amiante non détecté	3	2 - 2	TLO, FCS	*
2503920-087	CH---RDC---287 / Enduit plâtre / Circulation - Cloisons brique	Matériau blanc (poudreux, faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	FCS	*

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons, tels qu'ils sont soumis pour analyse par le client au laboratoire

Méthode: MOD01 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscopie optique à lumière polarisée

Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.

Remarques :

Modification de la description et de la localisation client pour les échantillons 278-363-365-367 suite à une demande client

Nom: Lauriane VIRET

Fonction Cheffe d'équipe

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection La limite de détection du laboratoire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du laboratoire garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au MOLP : attaque chimique.

Tout échantillon avec un résultat d'analyse amiante détecté ou non sur ce rapport d'essai, est considéré à prime abord comme étant apte à être préparé:

Le non-respect d'un ou plusieurs des points listés de l'arrêté du 1er octobre 2019, annexe 1, 4 premiers tirets, conduit à une réserve mentionnée dans le rapport ou à un rejet de l'échantillon.

En cas de quantité insuffisante des couches ou d'enchevêtrement des couches, une analyse multicouche est réalisée.

Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.

Les échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de manière illimitée.

Page : 11 sur 21

FS41-Version 2024.1 Edition 15/01/2024

Banque : 10096 IBAN : FR76 1009 6182 8100 0815 5550 160 BIC : CMCIFRPP


Fibrecount
Environmental Control
FIBRECOUNT France

Domaine de la vallée verte
Rue de la vallée verte Bât Bourbon 1
13011 Marseille
France
Tel: +33 (0)4 13 25 92 80
www.fibrecount.fr

Accréditation n° 1-6017

 Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr

 (*) Seules les prestations identifiées par le symbole *
sont couvertes par l'accréditation

N° échantillon	Description / localisation fournies par le client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb de préparation(s)	Nb de lames/grilles	Analyse(s)	Accréditation
2503920-088	CH---RDC---288 / Enduit plâtre + ciment / Circulation - Cloisons brique	Matériau blanc, gris (poudreux, faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	TLO	*
2503920-089	CH---RDC---289 / Colle de plinthe beige rectangle / Vestiaire - Mur	Matériau compact blanc	META	amiante non détecté	1	2	TLO	*
2503920-090	CH---RDC---290 / Colle de plinthe beige rectangle / Vestiaire - Mur	Matériau compact blanc	META	amiante non détecté	1	2	TLO	*
2503920-091	CH---RDC---291 / Colle de plinthe granito / Couloir vestiaire - Mur	Matériau compact blanc	META	amiante non détecté	1	2	TLO	*
2503920-092	CH---RDC---292 / Colle de plinthe granito / Couloir vestiaire - Mur	Matériau compact blanc	META	amiante non détecté	1	2	TLO	*
2503920-093	CH---RDC---293 / Colle de carrelage beige 30x30 / Vestiaire - Sol	Matériau compact gris (faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	TLO	*
2503920-094	CH---RDC---294 / Colle de carrelage beige 30x30 / Vestiaire - Sol	Matériau compact gris (faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	TLO	*
2503920-095	CH---RDC---295 / Enduit ciment / Vestiaire - Cueillie verticale poteau	Matériau blanc, gris (poudreux, faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons, tels qu'ils sont soumis pour analyse par le client au laboratoire

Méthode: MOD01 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscopie optique à lumière polarisée

Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.

Remarques :

Modification de la description et de la localisation client pour les échantillons 278-363-365-367 suite à une demande client

Nom: Lauriane VIRET

Fonction Cheffe d'équipe

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection La limite de détection du laboratoire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du laboratoire garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au MOLA : attaque chimique.

Tout échantillon avec un résultat d'analyse amiante détecté ou non sur ce rapport d'essai, est considéré à prime abord comme étant apte à être préparé:

Le non-respect d'un ou plusieurs des points listés de l'arrêté du 1er octobre 2019, annexe 1, 4 premiers tirets, conduit à une réserve mentionnée dans le rapport ou à un rejet de l'échantillon.

En cas de quantité insuffisante des couches ou d'enchevêtrement des couches, une analyse multicouche est réalisée.

Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.

Les échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de manière illimitée.


Fibrecount
Environmental Control
FIBRECOUNT France

Domaine de la vallée verte
Rue de la vallée verte Bât Bourbon 1
13011 Marseille
France
Tel: +33 (0)4 13 25 92 80
www.fibrecount.fr

Accréditation n° 1-6017

 Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr

 (*) Seules les prestations identifiées par le symbole *
sont couvertes par l'accréditation

N° échantillon	Description / localisation fournies par le client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb de préparation(s)	Nb de lames/grilles	Analyse(s)	Accréditation
2503920-096	CH---RDC---296 / Enduit ciment / Vestiaire - Cueillie horizontale poutre	Enduit compact gris + Peinture blanc (inséparables : la peinture présente une épaisseur trop faible sur toute la surface de l'enduit)	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*
2503920-097	CH---RDC---297 / Enduit plâtre / Vestiaire - Plafond	Enduit plâtreux blanc	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*
2503920-098	CH---RDC---298 / Mastic vitrier / Vestiaire - Fenêtre métallique	Joint de mastic gris (faible quantité)	META	chrysotile	2	4	CRL, TLO	*
2503920-099	CH---RDC---299 / Plaque de plâtre / Circulation - Plafond	Matériau blanc (poudreux, faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*
2503920-100	CH---RDC---300 / Bande calicot / Circulation - Plafond	Couche de papier beige (faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*
Observation: Fibres asbestiformes non amiante : La composition chimique ne correspond pas à celle d'un des 6 types d'amiante réglementaire.								
2503920-101	CH---Ext---301 / Enduit ciment / Façade Ouest - Mur RDC	Matériau blanc, gris (poudreux, faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	TLO	*
2503920-102	CH---Ext---302 / Enduit ciment / Façade Ouest - Poteau RDC	Matériau blanc, gris (poudreux, faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	TLO	*
2503920-103	CH---Ext---303 / Enduit ciment / Façade Ouest - Mur R+1	Matériau compact blanc, gris (faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	TLO	*

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons, tels qu'ils sont soumis pour analyse par le client au laboratoire

Méthode: MOD01 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscopie optique à lumière polarisée

Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de
l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.

Remarques :

 Modification de la description et de la localisation client pour les échantillons 278-363-365-367 suite à une
demande client

 Nom: Lauriane VIRET
Fonction Cheffe d'équipe

 META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection
La limite de détection du laboratoire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du laboratoire garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au MOLD : attaque chimique.

Tout échantillon avec un résultat d'analyse amiante détecté ou non sur ce rapport d'essai, est considéré à prime abord comme étant apte à être préparé:

Le non-respect d'un ou plusieurs des points listés de l'arrêté du 1er octobre 2019, annexe 1, 4 premiers tirets, conduit à une réserve mentionnée dans le rapport ou à un rejet de l'échantillon.

En cas de quantité insuffisante des couches ou d'enchevêtrement des couches, une analyse multicouche est réalisée.

Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.

Les échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de manière illimitée.

Page : 13 sur 21

FS41-Version 2024.1 Edition 15/01/2024

Banque : 10096 IBAN : FR76 1009 6182 8100 0815 5550 160 BIC : CMCIFRPP


Fibrecount
Environmental Control
FIBRECOUNT France

Domaine de la vallée verte
Rue de la vallée verte Bât Bourbon 1
13011 Marseille
France
Tel: +33 (0)4 13 25 92 80
www.fibrecount.fr

Accréditation n° 1-6017

 Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr

 (*) Seules les prestations identifiées par le symbole *
sont couvertes par l'accréditation

N° échantillon	Description / localisation fournies par le client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb de préparation(s)	Nb de lames/grilles	Analyse(s)	Accréditation
2503920-104	CH---Ext---304 / Enduit ciment / Façade Ouest - Poteau balcon R+1	Matériau gris (poudreux, faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	TLO	*
2503920-105	CH---Ext---305 / Enduit ciment / Façade Sud - Mur R+1	Matériau gris (poudreux, faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	TLO	*
2503920-106	CH---Ext---306 / Enduit ciment / Façade Sud - Poteau balcon R+1	Enduit compact gris + Peinture blanc (inséparables : la peinture présente une épaisseur trop faible sur toute la surface de l'enduit)	META	amiante non détecté	1	2	TLO	*
2503920-107	CH---Ext---307 / Enduit ciment / Façade Sud - Mur R+3	Matériau blanc, gris (poudreux, faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	TLO	*
2503920-108	CH---Ext---308 / Enduit ciment / Façade Sud - Mur Balnéo	Enduit compact blanc, gris (faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	FCS	*
2503920-109	CH---Ext---309 / Enduit ciment / Façade Est - Mur R+1	Matériau blanc, gris (poudreux, faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	FCS	*
2503920-110	CH---Ext---310 / Enduit ciment / Façade Est - Mur R+1	Matériau compact blanc, gris	META	amiante non détecté	1	2	FCS	*
2503920-111	CH---Ext---311 / Enduit ciment / Façade Nord - Mur R+1	Matériau blanc, gris (poudreux, faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	FCS	*

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons, tels qu'ils sont soumis pour analyse par le client au laboratoire

Méthode: MOD01 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscopie optique à lumière polarisée

Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.

Remarques :

Modification de la description et de la localisation client pour les échantillons 278-363-365-367 suite à une demande client

Nom: Lauriane VIRET

Fonction Cheffe d'équipe

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection La limite de détection du laboratoire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du laboratoire garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au MOLD : attaque chimique.

Tout échantillon avec un résultat d'analyse amiante détecté ou non sur ce rapport d'essai, est considéré à prime abord comme étant apte à être préparé:

Le non-respect d'un ou plusieurs des points listés de l'arrêté du 1er octobre 2019, annexe 1, 4 premiers tirets, conduit à une réserve mentionnée dans le rapport ou à un rejet de l'échantillon.

En cas de quantité insuffisante des couches ou d'enchevêtrement des couches, une analyse multicouche est réalisée.

Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.

Les échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de manière illimitée.


Fibrecount

Environmental Control

FIBRECOUNT France

 Domaine de la vallée verte
Rue de la vallée verte Bât Bourbon 1
13011 Marseille
France
Tel: +33 (0)4 13 25 92 80
www.fibrecount.fr

Accréditation n° 1-6017

 Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr

 (*) Seules les prestations identifiées par le symbole *
sont couvertes par l'accréditation

N° échantillon	Description / localisation fournies par le client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb de préparation(s)	Nb de lames/grilles	Analyse(s)	Accréditation
2503920-112	CH---Ext---312 / Enduit ciment / Façade Nord - Poteau RDC	Enduit compact gris + Peinture blanc (inséparables : la peinture présente une épaisseur trop faible sur toute la surface de l'enduit)	META	amiante non détecté	1	2	FCS	*
2503920-113	CH---Ext---313 / Enduit ciment / Façade Nord - Mur RDC	Matériau blanc, gris (poudreux, faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	FCS	*
2503920-114	CH---Ext---314 / Enduit ciment / Façade Nord - Poteau RDC excentré	Matériau blanc, gris (poudreux, faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	FCS	*
2503920-115	CH---Ext---315 / Enduit ciment / Façade Nord - Poteau RDC excentré	Enduit compact gris + Peinture blanc (inséparables : la peinture présente une épaisseur trop faible sur toute la surface de l'enduit)	META	amiante non détecté	1	2	FCS	*
2503920-116	CH---Ext---316 / Enduit ciment / Façade Nord - Cueillie verticale	Matériau compact blanc, gris (faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	FCS	*
2503920-117	CH---Ext---317 / Enduit ciment / Façade Sud - Centre mur balcon	Matériau blanc, gris (poudreux, faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	FCS	*
2503920-118	CH---Ext---318 / Enduit ciment / Façade Sud - Nez de dalle balcon	Matériau compact blanc	META	amiante non détecté	1	2	FCS	*
2503920-119	CH---Ext---319 / Enduit ciment / Façade Ouest - Nez de dalle balcon	Enduit compact gris + Peinture blanc (inséparables : la peinture présente une épaisseur trop faible sur toute la surface de l'enduit)	META	amiante non détecté	1	2	FCS	*

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons, tels qu'ils sont soumis pour analyse par le client au laboratoire

Méthode: MOD01 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscopie optique à lumière polarisée

Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.

Remarques :

Modification de la description et de la localisation client pour les échantillons 278-363-365-367 suite à une demande client

Nom: Lauriane VIRET

Fonction Cheffe d'équipe

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection. La limite de détection du laboratoire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du laboratoire garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au MOP : attaque chimique.

Tout échantillon avec un résultat d'analyse amiante détecté ou non sur ce rapport d'essai, est considéré à prime abord comme étant apte à être préparé.

Le non-respect d'un ou plusieurs des points listés de l'arrêté du 1er octobre 2019, annexe 1, 4 premiers tirets, conduit à une réserve mentionnée dans le rapport ou à un rejet de l'échantillon.

En cas de quantité insuffisante des couches ou d'enchevêtrement des couches, une analyse multicouche est réalisée.

Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.

Les échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de manière illimitée.

Page : 15 sur 21

FS41-Version 2024.1 Edition 15/01/2024

Banque : 10096 IBAN : FR76 1009 6182 8100 0815 5550 160 BIC : CMCIFRPP


Fibrecount

Environmental Control

FIBRECOUNT France

 Domaine de la vallée verte
Rue de la vallée verte Bât Bourbon 1
13011 Marseille
France
Tel: +33 (0)4 13 25 92 80
www.fibrecount.fr

Accréditation n° 1-6017

 Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr

 (*) Seules les prestations identifiées par le symbole *
sont couvertes par l'accréditation

N° échantillon	Description / localisation fournies par le client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb de préparation(s)	Nb de lames/grilles	Analyse(s)	Accréditation
2503920-120	CH---RDC---320 / Enduit ciment / Ascenseur 1 Trémie - Mur	Matériau gris (poudreux, faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	FCS	*
2503920-121	CH---RDC---321 / Ragréage / Ascenseur 1 Trémie - Sol	Matériau gris (poudreux, faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	TLO	*
2503920-122	CH---RDC---322 / Enduit blanc / Ascenseur 1 Trémie - Porte palière	Matériau blanc, gris (poudreux, faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	TLO	*
2503920-123	CH---RDC---323 / Peinture / Ascenseur 1 Trémie - Guide métallique	Peinture noir, rouge (faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	TLO	*
2503920-124	CH---RDC---324 / Enduit ciment / Ascenseur 2 Trémie - Mur	Matériau gris (poudreux, faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	TLO	*
2503920-125	CH---RDC---325 / Ragréage / Ascenseur 2 Trémie - Sol	Matériau compact gris	META	amiante non détecté	1	2	TLO	*
2503920-126	CH---RDC---326 / Enduit ciment / Ascenseur 2 Trémie - Mur (côté ouverture)	Matériau gris (poudreux, faible quantité)	META	amiante non détecté	2	4	TLO	*
2503920-127	CH---RDC---327 / Isolant / Ascenseur 2 Trémie - Porte palière	Isolant fibreux noir	MOLP + META	amiante non détecté	3	2 - 2	TLO	*
2503920-128	CH---RDC---328 / Peinture / Ascenseur 2 Trémie - Guide métallique	Peinture noir (faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	TLO	*

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons, tels qu'ils sont soumis pour analyse par le client au laboratoire

Méthode: MOD01 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscopie optique à lumière polarisée

Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.

Remarques :

Modification de la description et de la localisation client pour les échantillons 278-363-365-367 suite à une demande client

Nom: Lauriane VIRET

Fonction Cheffe d'équipe

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection. La limite de détection du laboratoire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du laboratoire garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au MOLP : attaque chimique.

Tout échantillon avec un résultat d'analyse amiante détecté ou non sur ce rapport d'essai, est considéré à prime abord comme étant apte à être préparé.

Le non-respect d'un ou plusieurs des points listés de l'arrêté du 1er octobre 2019, annexe 1, 4 premiers tirets, conduit à une réserve mentionnée dans le rapport ou à un rejet de l'échantillon.

En cas de quantité insuffisante des couches ou d'enchevêtrement des couches, une analyse multicouche est réalisée.

Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.

Les échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de manière illimitée.

Page : 16 sur 21

FS41-Version 2024.1 Edition 15/01/2024

Banque : 10096 IBAN : FR76 1009 6182 8100 0815 5550 160 BIC : CMCIFRPP


Fibrecount

Environmental Control

FIBRECOUNT France

 Domaine de la vallée verte
Rue de la vallée verte Bât Bourbon 1
13011 Marseille
France
Tel: +33 (0)4 13 25 92 80
www.fibrecount.fr

Accréditation n° 1-6017

 Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr

 (*) Seules les prestations identifiées par le symbole *
sont couvertes par l'accréditation

N° échantillon	Description / localisation fournies par le client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb de préparation(s)	Nb de lames/grilles	Analyse(s)	Accréditation
2503920-129	CH---RDC---329 / Peinture / Ascenseur 2 Trémie - Porte palière	Peinture noir (faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	TLO	*
2503920-130	CH---RDC---330 / Enduit ciment / Ascenseur 3 Trémie - Mur	Matériau compact gris	META	amiante non détecté	1	2	TLO	*
2503920-131	CH---RDC---331 / Enduit ciment / Ascenseur 3 Trémie - Mur (côté ouverture)	Matériau gris (poudreux, faible quantité)	META	amiante non détecté	2	4	TLO	*
2503920-132	CH---RDC---332 / Ragréage / Ascenseur 3 Trémie - Sol	Enduit compact gris (faible quantité) + Peinture blanc (faible quantité) (inséparables : la peinture présente une épaisseur trop faible sur toute la surface de l'enduit)	META	amiante non détecté	1	2	TLO	*
2503920-133	CH---RDC---333 / Peinture / Ascenseur 3 Trémie - Porte palière	Peinture rouge (faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	TLO	*
2503920-134	CH---RDC---334 / Peinture / Ascenseur 3 Trémie - Guide métallique	Peinture bleu (faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	TLO	*
2503920-135	CH---RDC---335 / Enduit ciment / Ascenseur 4 Trémie - Mur (côté ouverture)	Matériau gris (poudreux, faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	TLO	*
2503920-136	CH---RDC---336 / Enduit de scellement parpaing / Ascenseur 4 Trémie - Mur	Matériau blanc, gris (poudreux, faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	TLO	*

Amosite = Grunérite-amiante.

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons, tels qu'ils sont soumis pour analyse par le client au laboratoire

Méthode: MOD01 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscopie optique à lumière polarisée

Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.

Remarques :

Modification de la description et de la localisation client pour les échantillons 278-363-365-367 suite à une demande client

Nom: Lauriane VIRET

Fonction Cheffe d'équipe

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection. La limite de détection du laboratoire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du laboratoire garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au MOLF : attaque chimique.

Tout échantillon avec un résultat d'analyse amiante détecté ou non sur ce rapport d'essai, est considéré à prime abord comme étant apte à être préparé.

Le non-respect d'un ou plusieurs des points listés de l'arrêté du 1er octobre 2019, annexe 1, 4 premiers tirets, conduit à une réserve mentionnée dans le rapport ou à un rejet de l'échantillon.

En cas de quantité insuffisante des couches ou d'enchevêtrement des couches, une analyse multicouche est réalisée.

Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.

Les échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de manière illimitée.

Page : 17 sur 21

FS41-Version 2024.1 Edition 15/01/2024

Banque : 10096 IBAN : FR76 1009 6182 8100 0815 5550 160 BIC : CMCIFRPP


Fibrecount

Environmental Control

FIBRECOUNT France

Domaine de la vallée verte

Rue de la vallée verte Bât Bourbon 1

13011 Marseille

France

Tel: +33 (0)4 13 25 92 80

www.fibrecount.fr

Accréditation n° 1-6017

 Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr

 (*) Seules les prestations identifiées par le symbole *
sont couvertes par l'accréditation

N° échantillon	Description / localisation fournies par le client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb de préparation(s)	Nb de lames/grilles	Analyse(s)	Accréditation
2503920-137	CH---RDC---337 / Plaque fibrociment blanche / Ascenseur 4 Trémie - Porte palière	Matériau blanc, gris (avec fibres visibles)	MOLP	amosite	2	2	TLO	*
2503920-138	CH---R+4---338 / Peinture / Ascenseur 3 Machinerie - Moteur	Peinture vert (faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	TLO	*
2503920-139	CH---R+4---339 / Garniture de frein / Ascenseur 3 Machinerie - Moteur	Matériau noir (poudreux, faible quantité)	META	chrysotile	1	2	TLO	*
2503920-140	CH---R+4---340 / Enduit ciment / Ascenseur 3 et 4 Machinerie - Mur	Matériau blanc, gris (poudreux, faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	TLO	*
2503920-141	CH---R+4---341 / Peinture / Ascenseur 2 Machinerie - Moteur	Peinture bleu (poudreux, faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	TLO	*
2503920-142	CH---R+4---342 / Garniture de frein / Ascenseur 2 Machinerie - Moteur	Matériau noir (fibreux, poudreux, faible quantité)	MOLP + META	amiante non détecté	3	2 - 2	TLO	*
2503920-143	CH---R+1---343 / Joint compréhensif / Salle d'attente - Fenêtre aluminium	Toile fibreuse blanc, gris	MOLP + META	amiante non détecté	3	2 - 2	TLO	*
2503920-144	CH---R+1---344 / Enduit de scellement / Bureau anesthésiste - Fenêtre aluminium	Matériau compact gris	META	amiante non détecté	1	2	TLO	*

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons, tels qu'ils sont soumis pour analyse par le client au laboratoire

Méthode: MOD01 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscopie optique à lumière polarisée

Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.

Remarques :

Modification de la description et de la localisation client pour les échantillons 278-363-365-367 suite à une demande client

Nom: Lauriane VIRET

Fonction Cheffe d'équipe

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection La limite de détection du laboratoire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du laboratoire garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au MOLP : attaque chimique.

Tout échantillon avec un résultat d'analyse amiante détecté ou non sur ce rapport d'essai, est considéré à prime abord comme étant apte à être préparé.

Le non-respect d'un ou plusieurs des points listés de l'arrêté du 1er octobre 2019, annexe 1, 4 premiers tirets, conduit à une réserve mentionnée dans le rapport ou à un rejet de l'échantillon.

En cas de quantité insuffisante des couches ou d'enchevêtrement des couches, une analyse multicouche est réalisée.

Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.

Les échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de manière illimitée.

Page : 18 sur 21

FS41-Version 2024.1 Edition 15/01/2024

Banque : 10096 IBAN : FR76 1009 6182 8100 0815 5550 160 BIC : CMCIFRPP


Fibrecount

Environmental Control

FIBRECOUNT France

 Domaine de la vallée verte
Rue de la vallée verte Bât Bourbon 1
13011 Marseille
France
Tel: +33 (0)4 13 25 92 80
www.fibrecount.fr

Accréditation n° 1-6017

 Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr

 (*) Seules les prestations identifiées par le symbole *
sont couvertes par l'accréditation

N° échantillon	Description / localisation fournies par le client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb de préparation(s)	Nb de lames/grilles	Analyse(s)	Accréditation
2503920-145	CH---R+1---345 / Joint de finition extérieure / Bureau anesthésiste - Fenêtre aluminium	Joint souple blanc	META	amiante non détecté	1	2	TLO	*
2503920-146	CH---R+3---346 / Joint de finition extérieure / Chambre 305 - Fenêtre PVC	Joint souple blanc	META	amiante non détecté	1	2	TLO	*
2503920-147	CH---R+4---347 / Joint compribande / Self - Fenêtre PVC	Mousse gris (faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	TLO	*
2503920-148	CH---R+3---348 / Dalle de sol beige / Cage d'escaliers 3 - Sol (palier)	Revêtement souple gris	META	amiante non détecté	1	2	TLO	*
2503920-149	CH---R+3---349 / Colle jaune / Cage d'escaliers 3 - Sol (palier)	Matériau gris, jaune (souple)	META	chrysotile (1)	2	4	TLO, FCS	*
2503920-150	CH---R+3---350 / Ragrée / Cage d'escaliers 3 - Sol (palier)	Matériau compact gris (faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	TLO	*
2503920-151	CH---R+3---351 / Linoléum beige / Cage d'escaliers 3 - Sol (escaliers)	Revêtement souple gris	META	amiante non détecté	1	2	TLO	*
2503920-152	CH---R+3---352 / Colle jaune / Cage d'escaliers 3 - Sol (escaliers)	Matériau gris, jaune (souple, faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	TLO	*

(1) Faible quantité

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons, tels qu'ils sont soumis pour analyse par le client au laboratoire

Méthode: MOD01 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscopie optique à lumière polarisée

Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.

Remarques :

Modification de la description et de la localisation client pour les échantillons 278-363-365-367 suite à une demande client

Nom: Lauriane VIRET

Fonction Cheffe d'équipe

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection. La limite de détection du laboratoire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du laboratoire garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au MOLF : attaque chimique.

Tout échantillon avec un résultat d'analyse amiante détecté ou non sur ce rapport d'essai, est considéré à prime abord comme étant apte à être préparé:

Le non-respect d'un ou plusieurs des points listés de l'arrêté du 1er octobre 2019, annexe 1, 4 premiers tirets, conduit à une réserve mentionnée dans le rapport ou à un rejet de l'échantillon.

En cas de quantité insuffisante des couches ou d'enchevêtrement des couches, une analyse multicouche est réalisée.

Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.

Les échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de manière illimitée.

Page : 19 sur 21

FS41-Version 2024.1 Edition 15/01/2024

Banque : 10096 IBAN : FR76 1009 6182 8100 0815 5550 160 BIC : CMCIFRPP


Fibrecount
Environmental Control

FIBRECOUNT France

 Domaine de la vallée verte
Rue de la vallée verte Bât Bourbon 1
13011 Marseille
France
Tel: +33 (0)4 13 25 92 80
www.fibrecount.fr

Accréditation n° 1-6017

 Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr

 (*) Seules les prestations identifiées par le symbole *
sont couvertes par l'accréditation

N° échantillon	Description / localisation fournies par le client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb de préparation(s)	Nb de lames/grilles	Analyse(s)	Accréditation
2503920-153	CH---R+3---353 / Ragrée / Cage d'escaliers 3 - Sol (escaliers)	Ragrée gris	META	amiante non détecté	1	2	TLO	*
2503920-154	CH---R+3---354 / Mastic vitrier / Cage d'escaliers 3 - Menuiserie métallique	Joint de mastic blanc, rouge	META	chrysotile	1	2	TLO	*
2503920-155	CH---R+3---355 / Enduit plâtre / Cage d'escaliers 3 - Mur (palier)	Matériau compact blanc (faible quantité)	META	chrysotile	2	4	TLO	*
2503920-156	CH---R+3---356 / Enduit plâtre / Cage d'escaliers 3 - Plafond (palier)	Matériau blanc, noir (poudreux, faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	TLO	*
2503920-157	CH---R+3---357 / Enduit plâtre / Cage d'escaliers 1 - Mur (palier)	Matériau blanc (cassant, faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	TLO	*
2503920-158	CH---R+3---358 / Enduit gouttelette / Cage d'escaliers 1 - Mur (palier)	Matériau blanc (cassant, faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	TLO	*
2503920-159	CH---R+3---359 / Enduit plâtre / Cage d'escaliers 1 - Sous face escaliers	Matériau blanc (poudreux, faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	TLO	*
2503920-160	CH---R+1---360 / Enduit plâtre / Cage d'escaliers 1 - Mur (palier)	Matériau blanc (cassant, faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	TLO	*
2503920-161	CH---R+1---361 / Enduit gouttelette / Cage d'escaliers 1 - Mur (palier)	Matériau compact gris	META	amiante non détecté	1	2	TLO	*

(1) Faible quantité

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons, tels qu'ils sont soumis pour analyse par le client au laboratoire

Méthode: MOD01 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscopie optique à lumière polarisée

Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.

Remarques :

Modification de la description et de la localisation client pour les échantillons 278-363-365-367 suite à une demande client

Nom: Lauriane VIRET

Fonction Cheffe d'équipe

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection La limite de détection du laboratoire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du laboratoire garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au MOLA : attaque chimique.

Tout échantillon avec un résultat d'analyse amiante détecté ou non sur ce rapport d'essai, est considéré à prime abord comme étant apte à être préparé:

Le non-respect d'un ou plusieurs des points listés de l'arrêté du 1er octobre 2019, annexe 1, 4 premiers tirets, conduit à une réserve mentionnée dans le rapport ou à un rejet de l'échantillon.

En cas de quantité insuffisante des couches ou d'enchevêtrement des couches, une analyse multicouche est réalisée.

Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.

Les échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de manière illimitée.

Page : 20 sur 21

FS41-Version 2024.1 Edition 15/01/2024

Banque : 10096 IBAN : FR76 1009 6182 8100 0815 5550 160 BIC : CMCIFRPP



Accréditation n° 1-6017

Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr(*) Seules les prestations identifiées par le symbole *
sont couvertes par l'accréditation

N° échantillon	Description / localisation fournies par le client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb de préparation(s)	Nb de lames/grilles	Analyse(s)	Accréditation
2503920-162	CH---R+2---362 / Enduit plâtre / Circulation - Cloisons	Matériau blanc (poudreux, faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	TLO	*
2503920-163	CH---R+2---363 / Enduit plâtre / Circulation - Cloisons	Matériau blanc (poudreux, faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	TLO	*
2503920-164	CH---R+2---364 / Enduit plâtre / Désinfection - Doublage brique	Matériau blanc (souple, faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*
2503920-165	CH---R+2---365 / Enduit plâtre / Locaux infirmier - Doublage brique	Matériau blanc (poudreux, faible quantité)	META	amiante non détecté	2	4	CRL, TLO	*
2503920-166	CH---R+2---366 / Dalle de sol beige / Chambre 233- 234 - Sol	Dalle de sol dure cassante beige	META	amiante non détecté	2	4	CRL, FCS	*
2503920-167	CH---R+2---367 / Ragréage + Colle / Chambre 233-234 - Sol	Matériau compact gris	META	amiante non détecté	2	4	CRL, TLO	*

(1) Faible quantité

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons, tels qu'ils sont soumis pour analyse par le client au laboratoire

Méthode: MOD01 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscopie optique à lumière polarisée**Normes:** NFX43-050 et HSG 248 / Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.**Remarques :**

Modification de la description et de la localisation client pour les échantillons 278-363-365-367 suite à une demande client


 Nom: Lauriane VIRET
 Fonction: Cheffe d'équipe

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection. La limite de détection du laboratoire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du laboratoire garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au MOLA : attaque chimique.

Tout échantillon avec un résultat d'analyse amiante détecté ou non sur ce rapport d'essai, est considéré à prime abord comme étant apte à être préparé :

Le non-respect d'un ou plusieurs des points listés de l'arrêté du 1er octobre 2019, annexe 1, 4 premiers tirets, conduit à une réserve mentionnée dans le rapport ou à un rejet de l'échantillon.

En cas de quantité insuffisante des couches ou d'enchevêtrement des couches, une analyse multicouche est réalisée.

Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.

Les échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de manière illimitée.



(*) Seules les prestations identifiées par le symbole * sont couvertes par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° A00018253.1 du 26-11-2025
IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX ET PRODUITS

ATSI 3D
8 avenue de la Moutte
13220 CHÂTEAUNEUF-LES-MARTIGUES
France

Données fournies par le client:

Référence : ATSI3D-2509-1730 - CH CAVAILLON

Chantier : -

Adresse : 35 Route de Gordes
84300 CAVAILLON

Date de réception : 21-11-2025

Analyse : 26-11-2025

N° échantillon	Description / localisation fournies par le client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb de préparation(s)	Nb de lames/grilles	Analyste(s)	Accréditation
2504262-001	P368 / Shingle / Toiture R+3 - Sol	Couche bitumineuse souple noir + Mousse jaune inséparables : Les couches sont imbriquées les unes dans les autres.)	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2504262-002	P369 / Isolant / Toiture R+3 - Sol	Mousse jaune	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2504262-003	P370 / Revêtement bitumineux / Toiture R+3 - Sol	Couche bitumineuse souple noir	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2504262-004	P371 / Etanchéité bitumineuse / Toiture R+3 - Conduit	Couche bitumineuse souple noir	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2504262-005	P372 / Revêtement bitumineux / Toiture R+3 - Acrotère	Couche bitumineuse souple noir	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2504262-006	P373 / Mastic / Toiture R+3 - Acrotère / Baguette alu	Joint souple noir	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons, tels qu'ils sont soumis pour analyse par le client au laboratoire

Méthode: MOD01 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscopie optique à lumière polarisée

Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.

Remarques :

Nom: Paul SARR

Fonction RESPONSABLE TECHNIQUE

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection. La limite de détection du laboratoire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du laboratoire garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au MOLA : attaque chimique.

Tout échantillon avec un résultat d'analyse amiante détecté ou non sur ce rapport d'essai, est considéré à prime abord comme étant apte à être préparé:

Le non-respect d'un ou plusieurs des points listés de l'arrêté du 1er octobre 2019, annexe 1, 4 premiers tirets, conduit à une réserve mentionnée dans le rapport ou à un rejet de l'échantillon.

En cas de quantité insuffisante des couches ou d'enchevêtrement des couches, une analyse multicouche est réalisée.

Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.

Les échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de manière illimitée.


Fibrecount
Environmental Control
FIBRECOUNT France

Domaine de la vallée verte
Rue de la vallée verte Bât Bourbon 1
13011 Marseille
France
Tel: +33 (0)4 13 25 92 80
www.fibrecount.fr

Accréditation n° 1-6017

 Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr

 (*) Seules les prestations identifiées par le symbole *
sont couvertes par l'accréditation

N° échantillon	Description / localisation fournies par le client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb de préparation(s)	Nb de lames/grilles	Analyse(s)	Accréditation
2504262-007	P374 / Enveloppe et calorifuge / Toiture R+3 - Conduit VMC	Toile fibreuse enduite blanc + Isolant fibreuse jaune inséparables : Les couches sont imbriquées les unes dans les autres.)	MOLP + META	amiante non détecté	3	2 - 2	KID, EDI	*
2504262-008	P375 / Enduit ciment / Toiture R+3 - Mur extérieur escalier	Matériau gris (poudreux)	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2504262-009	P376 / Revêtement bitumineux / Toiture R+4 - Sol	Matériau compact noir (bitumineux)	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2504262-010	P377 / Pare-vapeur carton / Toiture R+4 - Sol	Couche bitumineuse souple	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2504262-011	P378 / Fibrociment / Toiture R+4 - Conduit + Mitre	Plaque fibrociment gris (avec fibres visibles)	MOLP	chrysotile	2	2	KID	*
2504262-012	P379 / Revêtement bitumineux / Toiture R+4 - Acrotère	Couche bitumineuse souple noir	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2504262-013	P380 / Enduit ciment / Toiture R+4 - Mur machinerie ascenseur	Enduit compact gris	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2504262-014	P381 / Mastic / Toiture R+4 - Moteur VMC	Joint souple gris	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2504262-015	P382 / Fibre de verre / Toiture R+4 - Moteur VMC / Mitre	Matériau compact blanc, gris (faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons, tels qu'ils sont soumis pour analyse par le client au laboratoire

Méthode: MOD01 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscopie optique à lumière polarisée

Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.

Remarques :

Nom: Paul SARR

Fonction RESPONSABLE TECHNIQUE

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

La limite de détection du laboratoire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du laboratoire garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au MOLP : attaque chimique.

Tout échantillon avec un résultat d'analyse amiante détecté ou non sur ce rapport d'essai, est considéré à prime abord comme étant apte à être préparé:

Le non-respect d'un ou plusieurs des points listés de l'arrêté du 1er octobre 2019, annexe 1, 4 premiers tirets, conduit à une réserve mentionnée dans le rapport ou à un rejet de l'échantillon.

En cas de quantité insuffisante des couches ou d'enchevêtrement des couches, une analyse multicouche est réalisée.

Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.

Les échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de manière illimitée.

Page : 2 sur 3

FS41-Version 2024.1 Edition 15/01/2024

Banque : 10096 IBAN : FR76 1009 6182 8100 0815 5550 160 BIC : CMCIFRPP


Fibrecount
Environmental Control
FIBRECOUNT France

Domaine de la vallée verte
Rue de la vallée verte Bât Bourbon 1
13011 Marseille
France
Tel: +33 (0)4 13 25 92 80
www.fibrecount.fr

Accréditation n° 1-6017

 Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr

 (*) Seules les prestations identifiées par le symbole *
sont couvertes par l'accréditation

N° échantillon	Description / localisation fournies par le client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb de préparation(s)	Nb de lames/grilles	Analyse(s)	Accréditation
2504262-016	P383 / Shingle rose + Revêtement bitumineux / Toiture 2 R+4 - Sol	Matériau compact noir (bitumineux)	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2504262-017	P384 / Shingle vert / Toiture 3 R+4 - Sol	Couche bitumineuse souple noir + Isolant fibreux jaune (inséparables : Les couches sont imbriquées les unes dans les autres.)	MOLP + META	amiante non détecté	3	2 - 2	KID, EDI	*
2504262-018	P385 / Isolant / Toiture 3 R+4 - Sol	Isolant fibreux jaune	MOLP + META	amiante non détecté	3	2 - 2	KID, EDI	*
2504262-019	P386 / Revêtement bitumineux / Toiture R+1 - Sol	Matériau compact noir (bitumineux)	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2504262-020	P387 / Isolant / Toiture R+1 - Sol	Matériau noir (mou)	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2504262-021	P388 / Revêtement bitumineux / Toiture R+1 - Sol	Couche bitumineuse souple noir	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2504262-022	P389 / Revêtement bitumineux / Toiture R+1 - Acrotère	Couche bitumineuse souple noir	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2504262-023	P390 / Revêtement bitumineux / Toiture R+1 / Scanner - Sol	Couche bitumineuse souple noir	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2504262-024	P391 / Isolant / Toiture R+1 / Scanner - Sol	Mousse jaune	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2504262-025	P392 / Revêtement bitumineux / Toiture R+1 / Scanner - Sol	Matériau noir (bitumineux, mou)	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons, tels qu'ils sont soumis pour analyse par le client au laboratoire

Méthode: MOD01 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscopie optique à lumière polarisée

Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.

Remarques :

Nom: Paul SARR

Fonction RESPONSABLE TECHNIQUE

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

La limite de détection du laboratoire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du laboratoire garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au MOLP : attaque chimique.

Tout échantillon avec un résultat d'analyse amiante détecté ou non sur ce rapport d'essai, est considéré à prime abord comme étant apte à être préparé:

Le non-respect d'un ou plusieurs des points listés de l'arrêté du 1er octobre 2019, annexe 1, 4 premiers tirets, conduit à une réserve mentionnée dans le rapport ou à un rejet de l'échantillon.

En cas de quantité insuffisante des couches ou d'enchevêtrement des couches, une analyse multicouche est réalisée.

Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.

Les échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de manière illimitée.

Page : 3 sur 3

FS41-Version 2024.1 Edition 15/01/2024

Banque : 10096 IBAN : FR76 1009 6182 8100 0815 5550 160 BIC : CMCIFRPP



(*) Seules les prestations identifiées par le symbole * sont couvertes par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° A00018720.1 du 22-12-2025

IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX ET PRODUITS

ATSI 3D
8 avenue de la Moutte
13220 CHÂTEAUNEUF-LES-MARTIGUES
France

Données fournies par le client:

Référence : ATSI3D-2509-1730 - CH CAVAILLON

Chantier : -

Adresse : 35 Route de Gordes
84300 GORDES

Date de réception : 17-12-2025

Analyse : 22-12-2025

N° échantillon	Description / localisation fournies par le client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb de préparation(s)	Nb de lames/grilles	Analyste(s)	Accréditation
2504725-001	CH---RDC---393 / Colle de carrelage beige / Balnéothérapie - Sol	Matériau compact gris	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2504725-002	CH---RDC---394 / Colle de carrelage beige / Balnéothérapie - Sol	Matériau compact gris	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2504725-003	CH---RDC---395 / Colle de faïence Beige 10x10 / Balnéothérapie - Mur	Matériau compact gris	META	amiante non détecté	3	6	ASY, CRL, FCS	*
2504725-004	CH---RDC---396 / Colle de faïence Beige 10x10 / Balnéothérapie - Mur	Matériau compact blanc	META	amiante non détecté	2	4	ASY, CRL	*

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons, tels qu'ils sont soumis pour analyse par le client au laboratoire

Méthode: MOD01 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscopie optique à lumière polarisée

Normes: Parties utiles de la norme NF X43-050 et HSG 248 / Arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 3 juin 2025 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.

Remarques :

Nom: Lauriane VIRET
Fonction: Cheffe d'équipe

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection. La limite de détection du laboratoire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du laboratoire garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au MOLP : préparation mécanique, sans ou avec traitement thermique, sans ou avec attaque chimique.

Tout échantillon avec un résultat d'analyse amiante détecté ou non sur ce rapport d'essai, est considéré à prime abord comme étant apte à être préparé ;

Le non-respect d'un ou plusieurs des points listés de l'arrêté du 1er octobre 2019, annexe 1, chapitre 1, 4 premiers tirets, conduit à une réserve mentionnée dans le rapport ou à un rejet de l'échantillon.

En cas de quantité insuffisante des couches ou d'enchevêtrement des couches, une analyse multicouche est réalisée.

L'analyse de matériaux multicouches peut avoir des conséquences sur la préparation et sur les résultats d'analyse (faux positifs / faux négatifs), au moins sur l'une des couches, si et seulement si la quantité d'une ou de plusieurs couches ne correspond pas à celle utilisée lors de la validation de la limite de détection.

a) Une couche est présente en très faible quantité ou avec une épaisseur très réduite sur l'ensemble de la surface de la deuxième couche, rendant son identification difficile. Exemple : colle jaune et dalle ou revêtement.

b) Les couches sont imbriquées les unes dans les autres. Exemple : peinture et enduit.

c) Les couches sont réduites en poudre. Exemple : enduit mélangé à de la peinture.

Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous. Les échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de manière illimitée.



Fibrecount
Environmental Control
FIBRECOUNT France
Domaine de la vallée verte
Rue de la vallée verte Bât Bourbon 1
13011 Marseille
France
Tel: +33 (0)4 13 25 92 80
www.fibrecount.fr

Accréditation n° 1-6017

Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr(*) Seules les prestations identifiées par le symbole *
sont couvertes par l'accréditation

N° échantillon	Description / localisation fournies par le client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb de préparation(s)	Nb de lames/grilles	Analyse(s)	Accréditation
2504725-005	CH---RDC---397 / Colle de faïence Piscine / Balnéothérapie - Mur (skimmer)	Matériau gris (poudreux)	META	amiante non détecté	2	4	ASY, CRL	*
2504725-006	CH---RDC---398 / Colle de faïence Piscine / Balnéothérapie - Mur (Spot)	Matériau beige (poudreux)	META	amiante non détecté	1	2	ASY	*
2504725-007	CH---RDC---399 / Colle de carrelage piscine / Balnéothérapie - Sol (bonde de fond)	Matériau gris (poudreux)	META	amiante non détecté	1	2	ASY	*
2504725-008	CH---RDC---400 / Colle de carrelage piscine / Balnéothérapie - Sol (margelle)	Matériau gris (poudreux)	META	amiante non détecté	1	2	ASY	*
2504725-009	CH---RDC---401 / Joint de vitrage / Atelier - Menuiserie métallique	Joint de mastic beige	META	amiante non détecté	1	2	ASY	*
2504725-010	CH---RDC---402 / Enduit ciment / Atelier - Mur	Enduit compact gris	META	amiante non détecté	1	2	ASY	*
2504725-011	CH---RDC---403 / Colle de carrelage marbre / Cage escaliers 1 - Sol	Matériau blanc (poudreux)	META	amiante non détecté	1	2	ASY	*

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons, tels qu'ils sont soumis pour analyse par le client au laboratoire

Méthode: MOD01 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscopie optique à lumière polarisée**Normes:** Parties utiles de la norme NF X43-050 et HSG 248 / Arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 3 juin 2025 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.**Remarques :**

Nom: Lauriane VIRET
Fonction: Cheffe d'équipe

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection. La limite de détection du laboratoire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du laboratoire garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au MOLP : préparation mécanique, sans ou avec traitement thermique, sans ou avec attaque chimique.

Tout échantillon avec un résultat d'analyse amiante détecté ou non sur ce rapport d'essai, est considéré à prime abord comme étant apte à être préparé ;

Le non-respect d'un ou plusieurs des points listés de l'arrêté du 1er octobre 2019, annexe 1, chapitre 1, 4 premiers tirets, conduit à une réserve mentionnée dans le rapport ou à un rejet de l'échantillon.

En cas de quantité insuffisante des couches ou d'enchevêtrement des couches, une analyse multicouche est réalisée.

L'analyse de matériaux multicouches peut avoir des conséquences sur la préparation et sur les résultats d'analyse (faux positifs / faux négatifs), au moins sur l'une des couches, si et seulement si la quantité d'une ou de plusieurs couches ne correspond pas à celle utilisée lors de la validation de la limite de détection.

a) Une couche est présente en très faible quantité ou avec une épaisseur très réduite sur l'ensemble de la surface de la deuxième couche, rendant son identification difficile. Exemple : colle jaune et dalle ou revêtement.

b) Les couches sont imbriquées les unes dans les autres. Exemple : peinture et enduit.

c) Les couches sont réduites en poudre. Exemple : enduit mélangé à de la peinture.

Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous. Les échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de manière illimitée.

Page : 2 sur 4

FS41-Version 2025.1 Edition 19/12/2025

Banque : 10096 IBAN : FR76 1009 6182 8100 0815 5550 160 BIC : CMCIFRPP



Fibrecount
Environmental Control
FIBRECOUNT France
Domaine de la vallée verte
Rue de la vallée verte Bât Bourbon 1
13011 Marseille
France
Tel: +33 (0)4 13 25 92 80
www.fibrecount.fr

Accréditation n° 1-6017

Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr(*) Seules les prestations identifiées par le symbole *
sont couvertes par l'accréditation

N° échantillon	Description / localisation fournies par le client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb de préparation(s)	Nb de lames/grilles	Analyse(s)	Accréditation
2504725-012	CH---RDC---404 / Colle de plinthe marbre / Entrée - Murs	Matériau compact beige	META	chrysotile	3	6	ASY, FCS	*
2504725-013	CH---RDC---405 / Colle de carrelage marbre / Salle d'attente - Sol	Matériau compact gris	META	amiante non détecté	1	2	ASY	*
2504725-014	CH---RDC---406 / Colle de plinthe marbre / Salle d'attente - Murs	Matériau compact beige	META	amiante non détecté	2	4	ASY	*
2504725-015	CH---RDC---407 / Colle de carrelage marbré 30x30 / Salle d'attente - Sol	Matériau compact gris	META	amiante non détecté	1	2	ASY	*
2504725-016	CH---RDC---408 / Colle de plinthe marbrée / Salle d'attente - Murs	Matériau compact gris	META	amiante non détecté	1	2	ASY	*
2504725-017	CH---RDC---409 / Enduit plâtre / Entrée - Murs	Enduit plâtreux beige + Peinture bleu (inséparables : la peinture présente une épaisseur trop faible sur toute la surface de l'enduit)	META	chrysotile	2	4	ASY	*
2504725-018	CH---RDC---410 / Revêtement souple + colle / Bureau consultation 1 - So	Revêtement souple gris	META	amiante non détecté	1	2	ASY	*
2504725-019	CH---R+2---411 / Colle de carrelage gris 30x30 / Chambre 221 - Sol	Matériau compact gris (faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	ASY	*

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons, tels qu'ils sont soumis pour analyse par le client au laboratoire

Méthode: MOD01 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscopie optique à lumière polarisée**Normes:** Parties utiles de la norme NF X43-050 et HSG 248 / Arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 3 juin 2025 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.**Remarques :**

Nom: Lauriane VIRET
Fonction: Chef d'équipe

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection. La limite de détection du laboratoire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du laboratoire garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au MOLP : préparation mécanique, sans ou avec traitement thermique, sans ou avec attaque chimique.

Tout échantillon avec un résultat d'analyse amiante détecté ou non sur ce rapport d'essai, est considéré à prime abord comme étant apte à être préparé ;

Le non-respect d'un ou plusieurs des points listés de l'arrêté du 1er octobre 2019, annexe 1, chapitre 1, 4 premiers tirets, conduit à une réserve mentionnée dans le rapport ou à un rejet de l'échantillon.

En cas de quantité insuffisante des couches ou d'enchevêtrement des couches, une analyse multicouche est réalisée.

L'analyse de matériaux multicouches peut avoir des conséquences sur la préparation et sur les résultats d'analyse (faux positifs / faux négatifs), au moins sur l'une des couches, si et seulement si la quantité d'une ou de plusieurs couches ne correspond pas à celle utilisée lors de la validation de la limite de détection.

a) Une couche est présente en très faible quantité ou avec une épaisseur très réduite sur l'ensemble de la surface de la deuxième couche, rendant son identification difficile. Exemple : colle jaune et dalle ou revêtement.

b) Les couches sont imbriquées les unes dans les autres. Exemple : peinture et enduit.

c) Les couches sont réduites en poudre. Exemple : enduit mélangé à de la peinture.

Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.

Les échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de manière illimitée.

Page : 3 sur 4

FS41-Version 2025.1 Edition 19/12/2025

Banque : 10096 IBAN : FR76 1009 6182 8100 0815 5550 160 BIC : CMCIFRPP



Fibrecount
Environmental Control
FIBRECOUNT France
Domaine de la vallée verte
Rue de la vallée verte Bât Bourbon 1
13011 Marseille
France
Tel: +33 (0)4 13 25 92 80
www.fibrecount.fr

Accréditation n° 1-6017

Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr(*) Seules les prestations identifiées par le symbole *
sont couvertes par l'accréditation

N° échantillon	Description / localisation fournies par le client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb de préparation(s)	Nb de lames/grilles	Analyste(s)	Accréditation
2504725-020	CH---R+2---412 / Colle de plinthe grise / Chambre 221 - Murs	Matériau compact blanc	META	amiante non détecté	1	2	ASY	*
2504725-021	CH---R+2---413 / Colle de faïence blanche 15x15 / Chambre 221 - Murs	Matériau compact blanc (faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	ASY	*
2504725-022	CH---R+2---414 / Colle de carrelage gris 30x30 / Chambre 219 - Sol	Matériau compact gris	META	amiante non détecté	1	2	ASY	*
2504725-023	CH---R+2---415 / Colle de plinthe grise / Chambre 219 - Murs	Matériau compact beige	META	amiante non détecté	1	2	ASY	*
2504725-024	CH---R+2---416 / Colle de faïence blanche 15x15 / Chambre 219 - Murs	Matériau compact blanc	META	amiante non détecté	1	2	FCS	*
2504725-025	CH---R+2---417 / Colle de carrelage gris 20x20 / Douche commune - Sol	Matériau compact gris	META	amiante non détecté	1	2	FCS	*
2504725-026	CH---R+2---418 / Dalle de faux plafond / Douche commune - Plafond	Faux plafond fibreux blanc, beige	MOLP + META	amiante non détecté	3	2 - 2	KID, FCS	*
2504725-027	CH---R+2---419 / Enduit plâtre / Douche commune - Plafond	Matériau beige (poudreux)	META	amiante non détecté	1	2	FCS	*

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons, tels qu'ils sont soumis pour analyse par le client au laboratoire

Méthode: MOD01 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscopie optique à lumière polarisée**Normes:** Parties utiles de la norme NF X43-050 et HSG 248 / Arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 3 juin 2025 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.

Remarques :

Nom: Lauriane VIRET
Fonction Cheffe d'équipe

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection. La limite de détection du laboratoire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du laboratoire garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au MOLP : préparation mécanique, sans ou avec traitement thermique, sans ou avec attaque chimique.

Tout échantillon avec un résultat d'analyse amiante détecté ou non sur ce rapport d'essai, est considéré à prime abord comme étant apte à être préparé ;

Le non-respect d'un ou plusieurs des points listés de l'arrêté du 1er octobre 2019, annexe 1, chapitre 1, 4 premiers tirets, conduit à une réserve mentionnée dans le rapport ou à un rejet de l'échantillon.

En cas de quantité insuffisante des couches ou d'enchevêtrement des couches, une analyse multicouche est réalisée.

L'analyse de matériaux multicouches peut avoir des conséquences sur la préparation et sur les résultats d'analyse (faux positifs / faux négatifs), au moins sur l'une des couches, si et seulement si la quantité d'une ou de plusieurs couches ne correspond pas à celle utilisée lors de la validation de la limite de détection.

a) Une couche est présente en très faible quantité ou avec une épaisseur très réduite sur l'ensemble de la surface de la deuxième couche, rendant son identification difficile. Exemple : colle jaune et dalle ou revêtement.

b) Les couches sont imbriquées les unes dans les autres. Exemple : peinture et enduit.

c) Les couches sont réduites en poudre. Exemple : enduit mélangé à de la peinture.


Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous. Les échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de manière illimitée.

Page : 4 sur 4



FS41-Version 2025.1 Edition 19/12/2025

Banque : 10096 IBAN : FR76 1009 6182 8100 0815 5550 160 BIC : CMCIFRPP

8.1. Programme de travaux

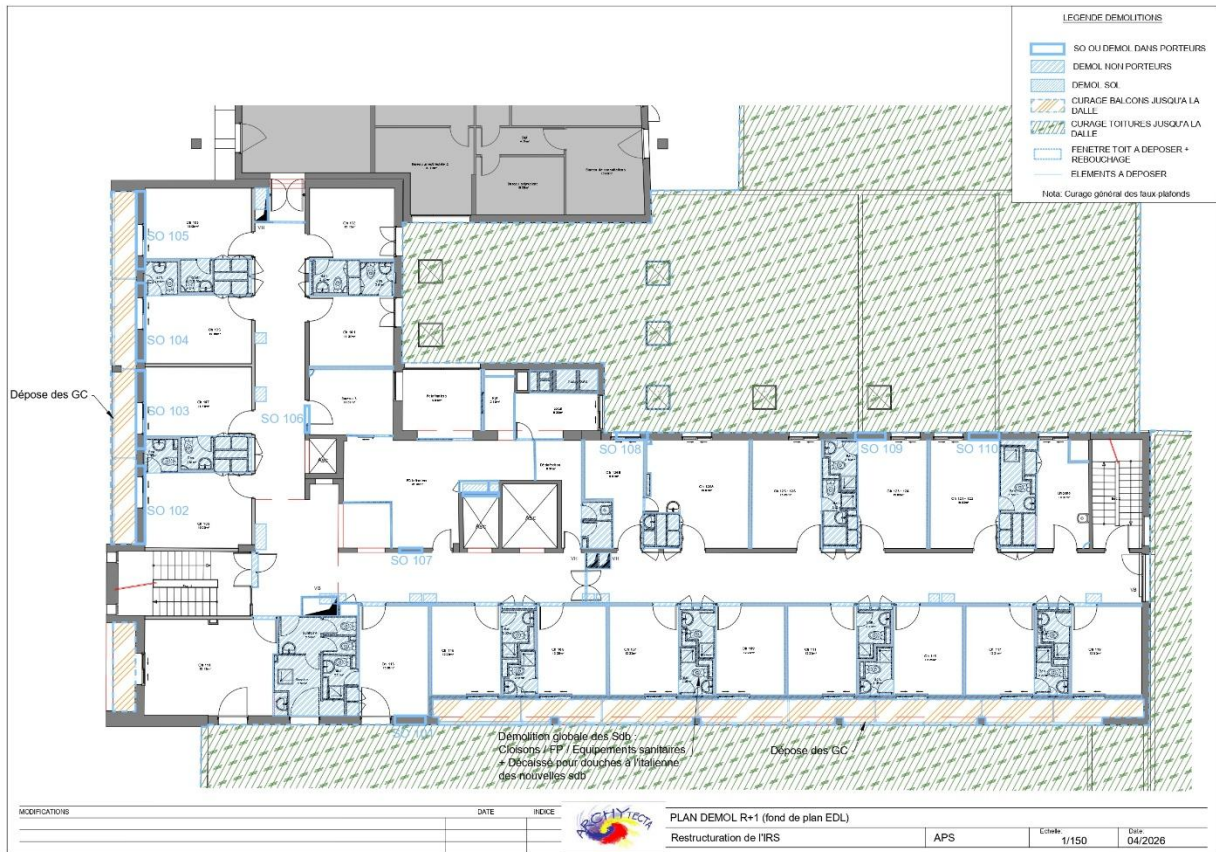



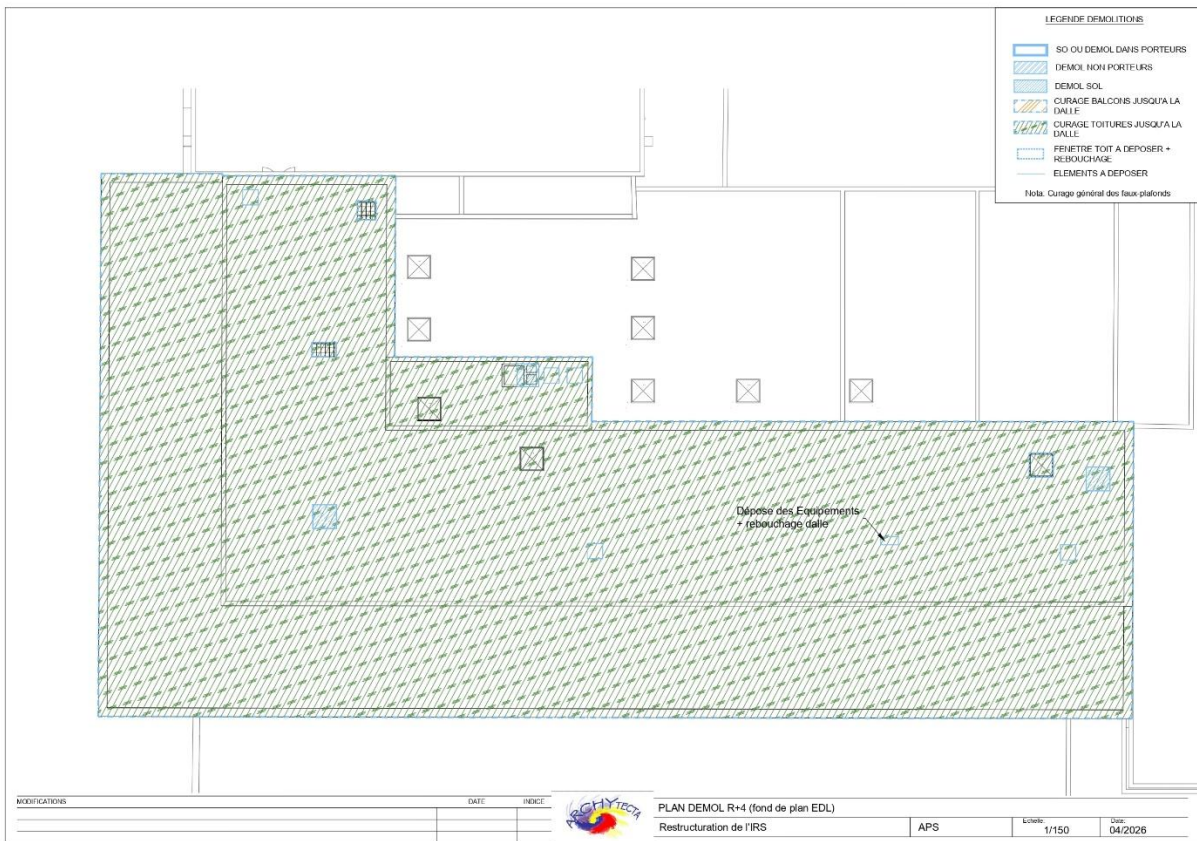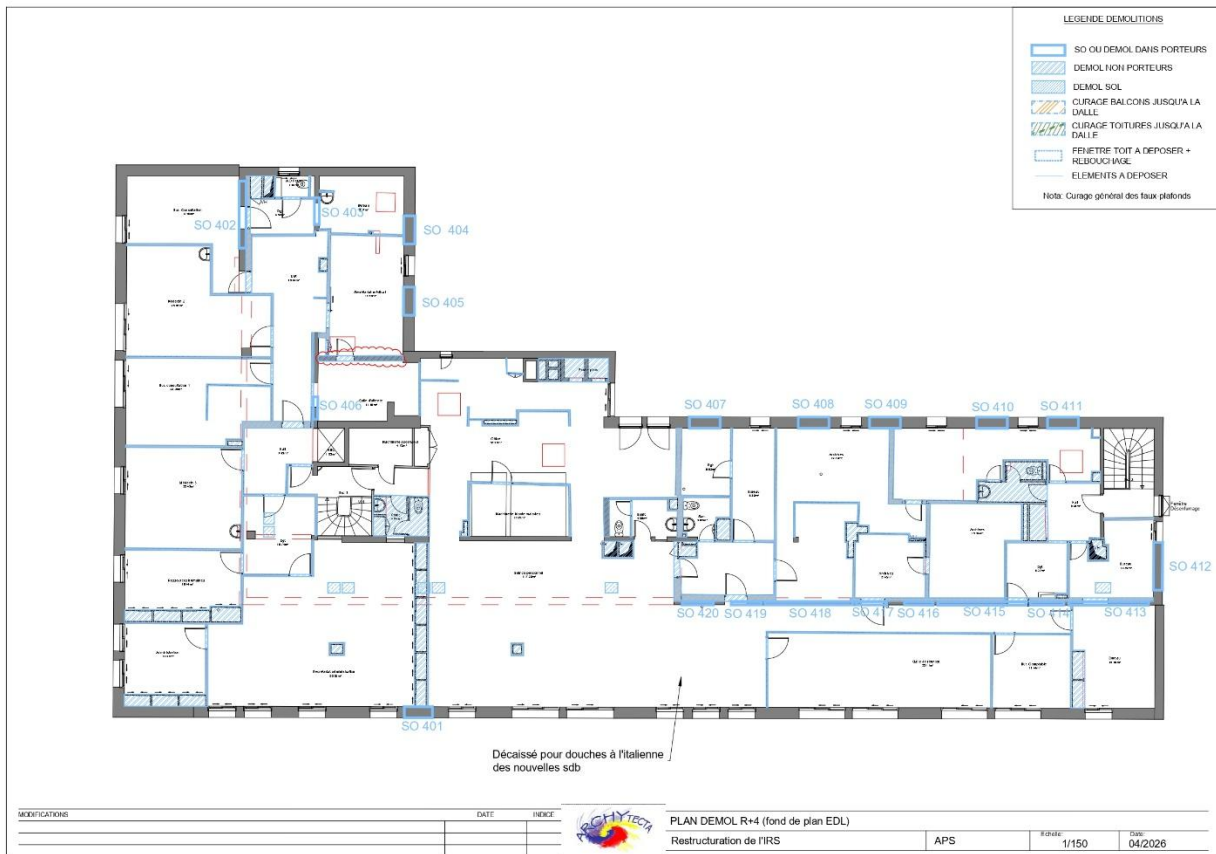



8.2. Rapport amiante ATSI 3D N° ATSI3D-2509-1704



1. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir des HAP : après analyses, ces enrobés bitumineux (déchets) sont négatifs car leur teneur en HAP est inférieure à 50 mg/kg.

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. Ces matériaux et produits sont :

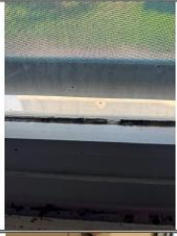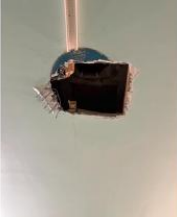Localisation du PRV		MPCA	Quantitatif	Photo
Zone de lavage	Sol	Ragréage	0.75 t	
Zone de lavage / Stérilisation 1 / Bloc 1 / SAS / Réserve / Bureau médecin	Ensemble du doublage périphérique	Bande calicot	0.075 t	
Stérilisation 2 / Zone de lavage	Menuiserie	Mastic vitrier	0,08 t	
Ensemble des pièces	Ensemble des murs porteurs	Enduit ciment	0.925 t	
Ensemble des pièces (hors partie Algéco)	Ensemble du plafond	Enduit plâtre	2 t	

1. CONCLUSIONS	2
2. INTRODUCTION	4
2.1. INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES	4
2.2. IDENTIFICATION DES PARTIES ET INTERVENANTS	4
2.3. IDENTIFICATION DE L'IMMEUBLE.....	4
2.4. PERIMETRE DES TRAVAUX	4
2.5. CALENDRIER DE LA MISSION	4
2.6. RAPPORTS ET AUTRES DOCUMENTS PRECEDEMMENT REALISES	4
2.7. LABORATOIRE D'ANALYSE	5
2.8. OBLIGATIONS ISSUES DU REPERAGE	5
3. PARTIES D'IMMEUBLE OBJETS DE LA MISSION	6
3.1. PLANS ET CROQUIS	6
3.2. LISTE DES PARTIES VISITEES.....	7
3.3. LISTE DES PARTIES NON VISITEES.....	7
4. RESULTATS DES INVESTIGATIONS	8
4.1. PROGRAMME DE REPERAGE MINIMAL.....	8
4.2. MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE IDENTIFIES	9
4.3. MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE IDENTIFIES	11
5. PLANS DE LOCALISATION	15
5.1. LOCALISATION DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE IDENTIFIES.....	15
5.2. LOCALISATION DES INVESTIGATIONS REALISEES	18
6. FICHE DE COTATION	23
7. PROCES VERBAUX D'ANALYSE LABORATOIRE COFRAC	46
8. DOCUMENTS CONSULTE	55
8.1. PLANS.....	58
9. CERTIFICAT DE COMPETENCE DE L'OPERATEUR	60
10. ATTESTATION D'ASSURANCE.....	61

2. INTRODUCTION

2.1. Investigations complémentaires

Recherche de réseaux enterrés.

2.2. Identification des parties et intervenants

Partie prenantes	Société	Adresse	Personne physique
Propriétaire	CENTRE HOSPITALIER DE CAVAILLON	119, Avenue Georges Clémenceau 84304 CAVAILLON	Mme DELBAC Marjorie
Commanditaire			

Opérateur de repérage	Société	SIRET	Certificat	Assurance	Visa Signature
BERNARD Teddy	ATSI 3D	88889348400012	B2C - 1148	NEXUS	

2.3. Identification de l'immeuble

Dénomination	Adresse	Date PC	Fonction	Autre
CENTRE HOSPITALIER DE CAVAILLON	35 Route De Gordes 84304 CAVAILLON	1984	Centre hospitalier	--

2.4. Périmètre des travaux

Parties de l'immeuble	Travaux prévus
IRS STE / STÉRILISATION	Réhabilitation et réaménagement significatif

L'ensemble du programme de travaux fourni par le maître d'ouvrage est disponible en partie 7.

2.5. Calendrier de la mission

Date commande	Date du repérage	Date de signature
14/09/2025	18/09/2025	26/09/2025

2.6. Rapports et autres documents précédemment réalisés

Date	Référence	Rédacteur	Type de rapport	Conclusion
Néant				

2.7. Laboratoire d'analyse

Nom	Adresse	Numéro d'accréditation
Fibrecount	8 Avenue de Saint Menet - Bât : Bourbon 1 – Domaine de la Vallée Verte Valentine - 13011 - MARSEILLE	1-6017


2.8. Obligations issues du repérage

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique. En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

3. PARTIES D'IMMEUBLE OBJETS DE LA MISSION

3.1. Plans et croquis

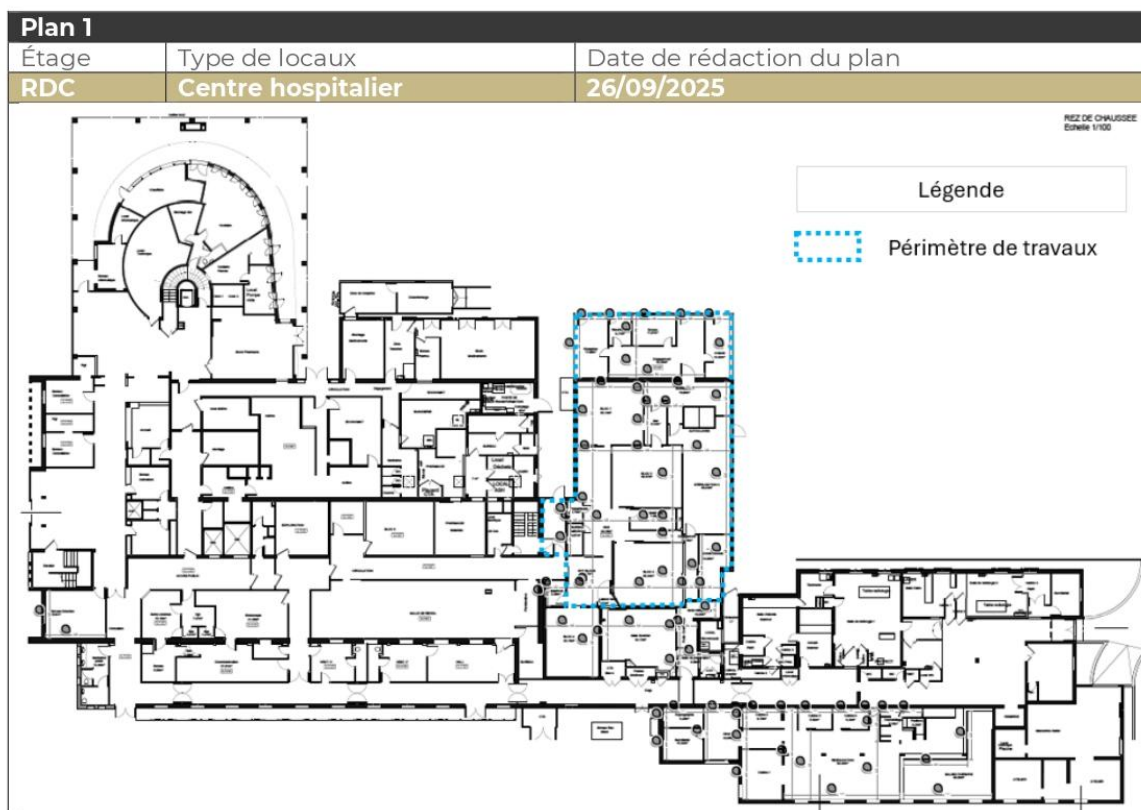

3.2. Liste des parties visitées

Partie visitée	Contraintes de visite
Porte accès ESC	Néant
SAS blocs	Locaux occupés – présence de meuble et d'encombrant
Bureau médecin	
Réserves 1, 2 et 3	
Bloc 1, 2 et 3	
Réception	
Bureau	
Dégagement 1 et 2	
Arsenal	
Stérilisation 1 et 2	
Zone de lavage	
Façades	Néant
Toiture	Néant

Lors de notre visite, nous n'étions pas accompagnés.

3.3. Liste des parties non visitées

Partie non visitée	Motif de non-visite	Commentaire
	Néant	

En cas de présence de parties non visitées, les obligations réglementaires du propriétaire prévues à l'article R 12334-19 du Code de la Santé Publique ne sont pas remplies.

4. RÉSULTATS DES INVESTIGATIONS

4.1. Programme de repérage minimal

Locaux et parties d'immeubles concernés ou impactés	Liste des ouvrages et parties d'ouvrages à inspecter
Porte accès ESC	-Sol : Béton ; -Murs : Enduits, menuiserie métallique ; -Plafond : Enduits ;
SAS blocs	-Sol : Revêtement de sol souple, colle jaune, ragréage ; -Murs : Enduits, plaque de plâtre, bande calicot, isolant ; -Plafond : Enduits
Bureau médecin	-Sol : Revêtement de sol souple, colle jaune, ragréage ; -Murs : Enduits, plaque de plâtre, bande calicot, isolant ; -Plafond : Enduits
Réserves 1, 2 et 3	-Sol : Revêtement de sol souple, colle jaune, ragréage ; -Murs : Enduits, plaque de plâtre, bande calicot, isolant ; -Plafond : Enduits
Bloc 1, 2 et 3	-Sol : Revêtement de sol souple, colle jaune, ragréage ; -Murs : Enduits, plaque de plâtre, bande calicot ; -Plafond : Enduits
Réception	-Sol : Revêtement de sol souple, colle jaune, ragréage ; -Murs : Enduits, plaque de plâtre, bande calicot, isolant ; -Plafond : Enduits
Bureau	-Sol : Revêtement de sol souple, colle jaune, ragréage ; -Murs : Enduits, plaque de plâtre, bande calicot, isolant ; -Plafond : Enduits
Dégagement 1 et 2	-Sol : Revêtement de sol souple, colle jaune, ragréage ; -Murs : Enduits, plaque de plâtre, bande calicot, isolant ; -Plafond : Enduits
Arsenal	-Sol : Revêtement de sol souple, colle jaune, ragréage ; -Murs : Enduits, plaque de plâtre, bande calicot, isolant ; -Plafond : Enduits
Stérilisation 1 et 2	-Sol : Revêtement de sol souple, colle jaune, ragréage ; -Murs : Enduits, plaque de plâtre, bande calicot, isolant, menuiserie alu ; -Plafond : Enduits, gaine de ventilation ;
Zone de lavage	-Sol : Revêtement de sol souple, colle jaune, ragréage ; -Murs : Enduits, plaque de plâtre, bande calicot, isolant ; -Plafond : Enduits
Façades	-Murs : Enduits, plaque de plâtre, bande calicot, menuiserie ;
Toiture	-Sol : Revêtement bitumineux, isolant ; -Murs : Enduits, conduit, mastic, enveloppe et calorifuge ;

RAAT

4.2. Matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés

ZPSO	Localisation du PRV			MPCA	Critère de décision	Numéro d'analyse	Quantitatif	Photo
	Étage	Local	Partie d'ouvrage					
P20	RDC	Zone de lavage	Sol	Ragréage	Sur résultat d'analyse	P20	0,075 t	
P21	RDC	Stérilisation 2	Doublage périphérique	Bande calicot	Sur résultat d'analyse	P21	1,8 t	
P22	RDC	Stérilisation 2	Doublage périphérique	Bande calicot	Sur résultat d'analyse	P22		
P21	RDC	Zone de lavage / Stérilisation 1 / Bloc 1 / SAS / Réserve / Bureau médecin	Ensemble du doublage périphérique	Bande calicot	Sur sondage	--		
P27	RDC	Stérilisation 2	Menuiserie	Mastic vitrier	Sur résultat d'analyse	P27	0,08 t	
P27	RDC	Zone de lavage	Menuiserie	Mastic vitrier	Sur sondage	--		

N° dossier : ATSI3D-2509-1704
Date : 26/09/2025

Rapport amiante avant travaux
Page 9 sur 61

RAAT

ZPSO	Localisation du PRV			MPCA	Critère de décision	Numéro d'analyse	Quantitatif	Photo
	Étage	Local	Partie d'ouvrage					
P32	RDC	SAS	Cueilli verticale / Mur de refend	Enduit ciment	Sur résultat d'analyse	P32	0.925 t	
P33	RDC	SAS	Centre mur	Enduit ciment	Sur résultat d'analyse	P33		
P39	RDC	Bloc 3	Centre mur	Enduit ciment	Sur résultat d'analyse	P39		
P39	RDC	Ensemble des pièces	Ensemble des murs porteurs	Enduit ciment	Sur sondage	--		
P34	RDC	SAS	Centre plafond	Enduit plâtre	Sur résultat d'analyse	P34	2 t	
P35	RDC	Bloc 2	Centre plafond	Enduit plâtre	Sur résultat d'analyse	P35		
P35	RDC	Ensemble des pièces (Sauf partie Algéco)	Ensemble du plafond	Enduit plâtre	Sur sondage	--		

RAAT

4.3. Matériaux et produits ne contenant pas d'amiante identifiés

ZPSO	Localisation du PRV			MPCA	Susceptible de contenir de l'amiante	Critère de décision	Numéro d'analyse
	Étage	Local	Partie d'ouvrage				
P01	RDC	Sas blocs	Sol	Revêtement de sol souple beige moucheté + colle	Oui	Sur résultat d'analyse	P01
P02	RDC	SAS	Sol	Revêtement de sol souple beige moucheté + colle	Oui	Sur résultat d'analyse	P02
P03	RDC	Bloc 2	Sol	Revêtement de sol souple vert moucheté + colle	Oui	Sur résultat d'analyse	P03
P04	RDC	Bloc 3	Sol	Revêtement de sol souple beige moucheté + colle	Oui	Sur résultat d'analyse	P04
P05	RDC	stérilisation 2	Sol	Revêtement de sol souple beige clair + colle	Oui	Sur résultat d'analyse	P05
P06	RDC	stérilisation 2	Sol	Revêtement de sol souple beige clair + colle	Oui	Sur résultat d'analyse	P06
P07	RDC	Zone de lavage	Sol	Revêtement de sol souple gris pailleté + colle	Oui	Sur résultat d'analyse	P07
P08	RDC	Zone de lavage	Sol	Revêtement de sol souple gris pailleté + colle	Oui	Sur résultat d'analyse	P08
P09	RDC	stérilisation 1	Sol	Revêtement de sol souple beige foncé + colle	Oui	Sur résultat d'analyse	P09
P10	RDC	stérilisation 1	Sol	Revêtement de sol souple beige foncé + colle	Oui	Sur résultat d'analyse	P10
P11	RDC	SAS stérilisation 1	Sol	Revêtement de sol souple gris vert + colle	Oui	Sur résultat d'analyse	P11
P12	RDC	Bloc 1	Sol	Revêtement de sol souple gris clair + colle	Oui	Sur résultat d'analyse	P12
P13	RDC	Bloc 1	Sol	Revêtement de sol souple gris clair + colle	Oui	Sur résultat d'analyse	P13
P14	RDC	Bloc 1	Sol	Revêtement de sol souple beige foncé + colle	Oui	Sur résultat d'analyse	P14
P15	RDC	Dégagement Algeco	Sol	Revêtement de sol souple gris foncé + colle	Oui	Sur résultat d'analyse	P15
P16	RDC	Réception algéco	Sol	Revêtement de sol souple gris foncé + colle	Oui	Sur résultat d'analyse	P16

N° dossier : ATSI3D-2509-1704
Date : 26/09/2025

Rapport amiante avant travaux
Page 11 sur 61

RAAT

ZPSO	Localisation du PRV			MPCA	Susceptible de contenir de l'amiante	Critère de décision	Numéro d'analyse
	Étage	Local	Partie d'ouvrage				
P17	RDC	Sas blocs	Sol	Ragréage	Oui	Sur résultat d'analyse	P17
P18	RDC	Stérilisation 2	Sol	Ragréage	Oui	Sur résultat d'analyse	P18
P19	RDC	Bloc 1	Sol	Ragréage	Oui	Sur résultat d'analyse	P19
P23	RDC	Stérilisation 2	Doublage périphérique	Isolant	Oui	Sur résultat d'analyse	P23
P24	RDC	Stérilisation 2	Plafond	Plaque de plâtre	Oui	Sur résultat d'analyse	P24
P25	RDC	Stérilisation 2	Plafond	Bande calicot	Oui	Sur résultat d'analyse	P25
P26	RDC	Stérilisation 2	Menuiserie	Enduit de scellement entre cadre métallique et bâti	Oui	Sur résultat d'analyse	P26
P28	RDC	Stérilisation 2	Cloison	Bande calicot	Oui	Sur résultat d'analyse	P28
P29	RDC	Stérilisation 2	Cloison	Plaque de plâtre	Oui	Sur résultat d'analyse	P29
P30	RDC	Stérilisation 2	Cloison placard électrique	Enduit plâtre	Oui	Sur résultat d'analyse	P30
P31	RDC	SAS	Cueillie verticale / Mur de refend	Bande calicot	Oui	Sur résultat d'analyse	P31
P36	RDC	Réserve	Cloison	Enduit plâtre	Oui	Sur résultat d'analyse	P36
P37	RDC	Bloc 2	Cueillie poteau	Enduit ciment	Oui	Sur résultat d'analyse	P37
P38	RDC	Bloc 3	Centre poteau	Enduit ciment	Oui	Sur résultat d'analyse	P38
P40	RDC	Algéco	Mur	Isolant mousse	Oui	Sur résultat d'analyse	P40
P41	RDC	Algéco	Plafond / plénum	Isolant laine	Oui	Sur résultat d'analyse	P41
P42	RDC	Algéco	Poteau	Isolant laine	Oui	Sur résultat d'analyse	P42

N° dossier : ATSi3D-2509-1704
Date : 26/09/2025

Rapport amiante avant travaux
Page 12 sur 61

RAAT

ZPSO	Localisation du PRV			MPCA	Susceptible de contenir de l'amiante	Critère de décision	Numéro d'analyse
	Étage	Local	Partie d'ouvrage				
P43	EXT	Toiture	Sol / couche 1	Revêtement bitumineux	Oui	Sur résultat d'analyse	P43
P44	EXT	Toiture	Sol / couche 2	Revêtement bitumineux	Oui	Sur résultat d'analyse	P44
P45	EXT	Toiture	Sol / couche 3	Calandrite	Oui	Sur résultat d'analyse	P45
P46	EXT	Toiture	Sol / couche 4	Isolant mousse	Oui	Sur résultat d'analyse	P46
P47	EXT	Toiture	Sol / couche 5	Accroche bitumineuse	Oui	Sur résultat d'analyse	P47
P48	EXT	Toiture	Acrotère	Calandrite	Oui	Sur résultat d'analyse	P48
P49	EXT	Toiture	Acrotère / Muret	Enduit ciment	Oui	Sur résultat d'analyse	P49
P50	EXT	Toiture	Acrotère / Muret / Baguette aluminium	Mastic	Oui	Sur résultat d'analyse	P50
P51	EXT	Toiture	Gaine de ventilation	Mastic gris	Oui	Sur résultat d'analyse	P51
P52	EXT	Toiture	Gaine de ventilation	Mastic blanc	Oui	Sur résultat d'analyse	P52
P53	EXT	Toiture	Gaine de ventilation	Mastic bitumineux	Oui	Sur résultat d'analyse	P53
P54	EXT	Toiture	Conduit petite section	Calorifuge	Oui	Sur résultat d'analyse	P54
P55	EXT	Toiture	Conduit grosse section	Calorifuge	Oui	Sur résultat d'analyse	P55
P56	EXT	Toiture	Conduit / Groupe froid	Calorifuge	Oui	Sur résultat d'analyse	P56
P57	EXT / RDC	Porte cage ESC	Menuiserie	Mastic vitrier	Oui	Sur résultat d'analyse	P57
P58	EXT / RDC	Porte cage ESC	Menuiserie	Mastic de finition	Oui	Sur résultat d'analyse	P58
P59	EXT / RDC	Porte cage ESC	Menuiserie / Embrasure	Enduit ciment	Oui	Sur résultat d'analyse	P59

N° dossier : ATSi3D-2509-1704
Date : 26/09/2025

Rapport amiante avant travaux
Page 13 sur 61

RAAT


ZPSO	Localisation du PRV			MPCA	Susceptible de contenir de l'amiante	Critère de décision	Numéro d'analyse
	Étage	Local	Partie d'ouvrage				
P60	EXT / RDC	Porte cage ESC	Centre mur intérieur	Enduit ciment	Oui	Sur résultat d'analyse	P60
P61	EXT / RDC	Porte cage ESC	Centre mur extérieur / façade	Enduit ciment	Oui	Sur résultat d'analyse	P61
P62	EXT	Façade Nord-Est	Centre mur	Enduit ciment	Oui	Sur résultat d'analyse	P62
P63	EXT	Façade Nord-Est	Menuiserie / Embrasure	Enduit ciment	Oui	Sur résultat d'analyse	P63
P64	RDC	Stérilisation 2	Plénium / Gaine de ventilation	Mastic	Oui	Sur résultat d'analyse	P64
P65	EXT	Parking	Sol	Enrobé	Oui	Sur résultat d'analyse	P65
P66	EXT	Parking	Sol	Enrobé tranché	Oui	Sur résultat d'analyse	P66
P67	EXT	Algéco / Toiture	Conduit	Conduit	Oui	Sur résultat d'analyse	P67

N° dossier : ATSi3D-2509-1704
Date : 26/09/2025

Rapport amiante avant travaux
Page 14 sur 61


5. PLANS DE LOCALISATION

5.1. Localisation des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés

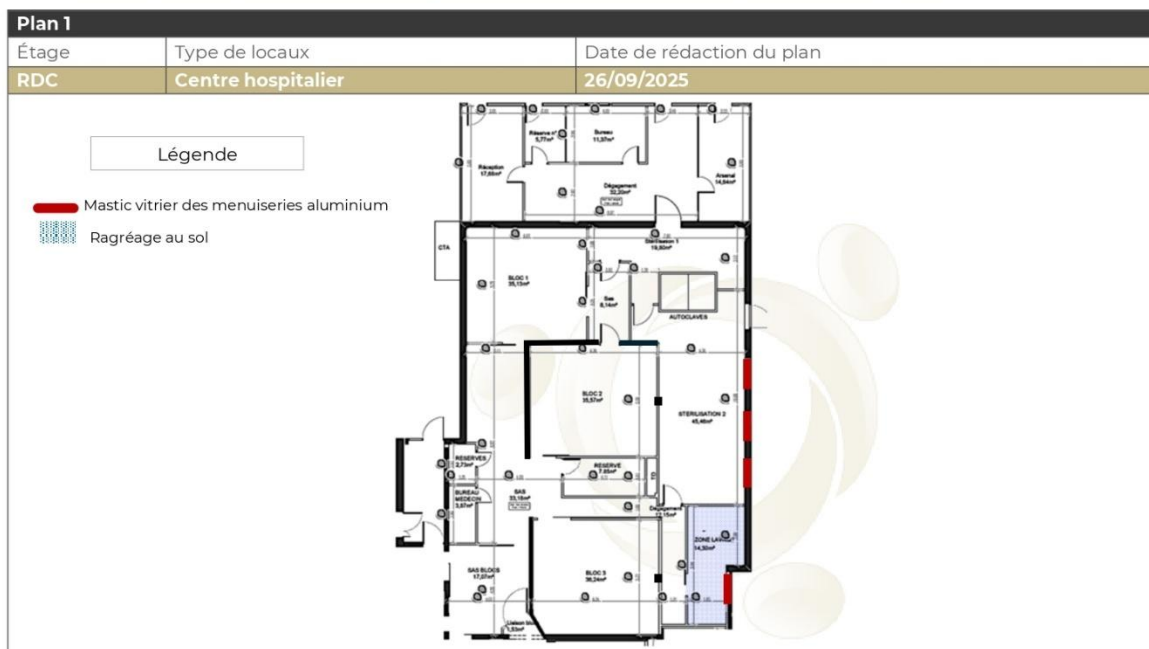


N° dossier : ATSi3D-2509-1704
Date : 26/09/2025

Rapport amiante avant travaux
Page 15 sur 61

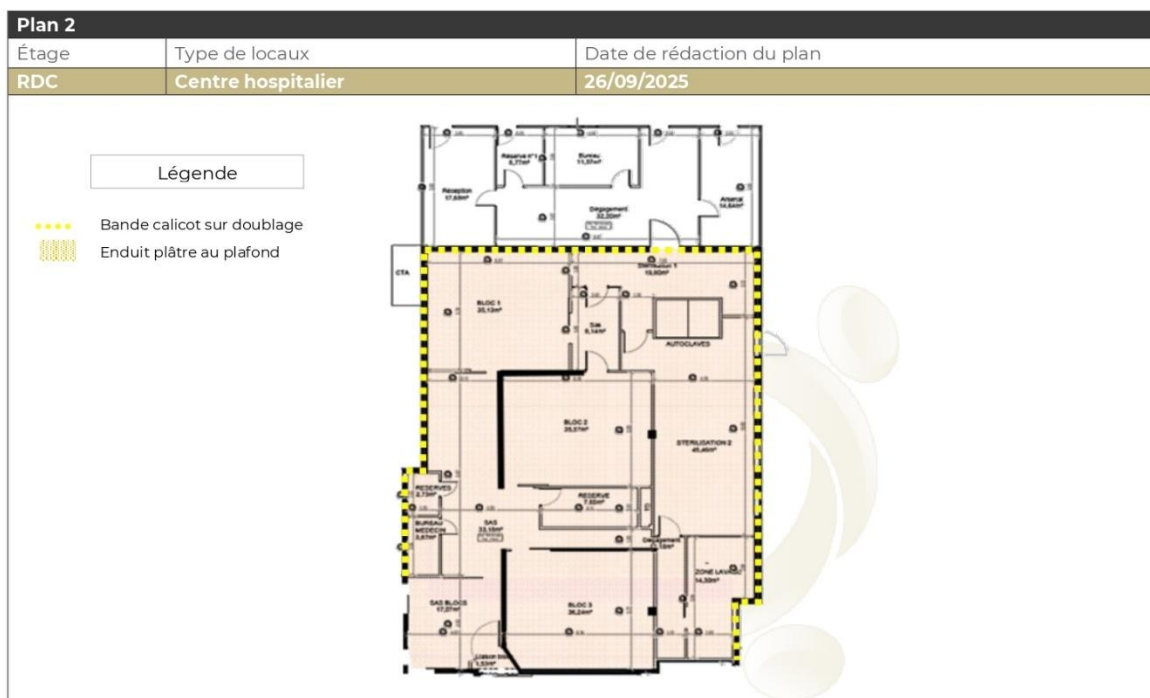


N° dossier : ATSi3D-2509-1704
Date : 26/09/2025

Rapport amiante avant travaux
Page 16 sur 61

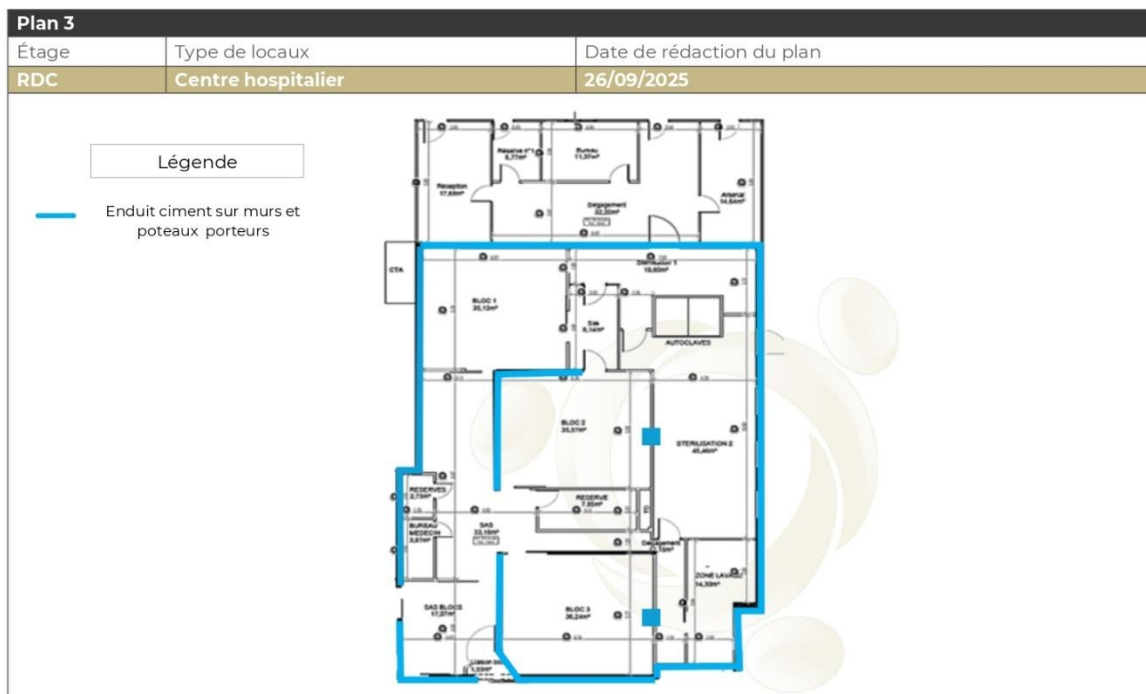

RAAT


5.2. Localisation des investigations réalisées

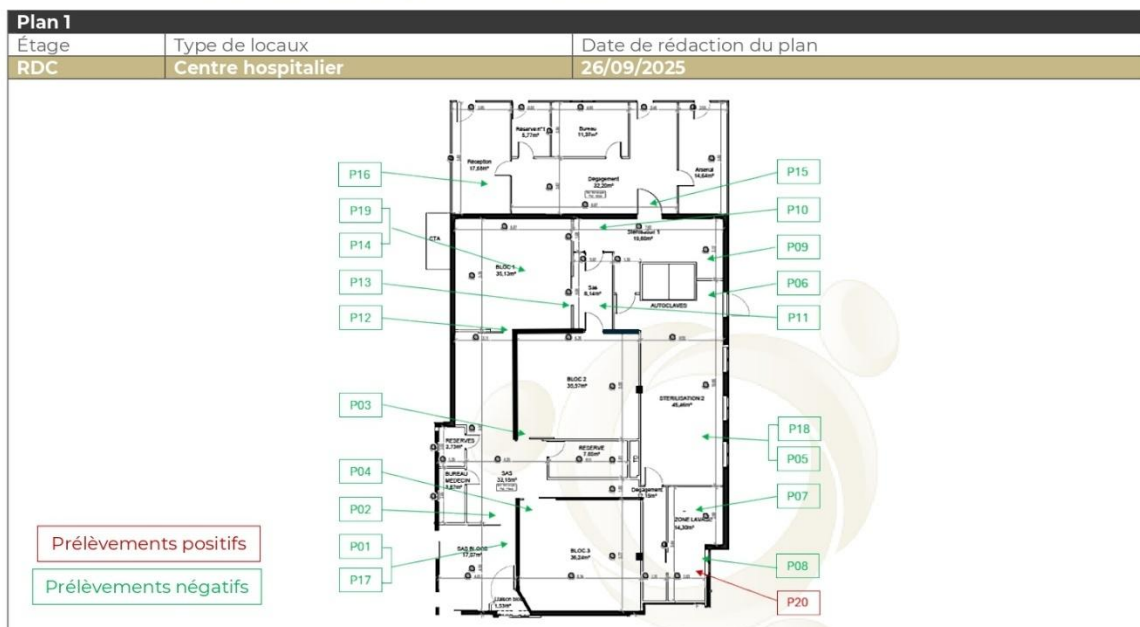

N° dossier : ATSi3D-2509-1704
Date : 26/09/2025


Rapport amiante avant travaux
Page 18 sur 61

RAAT

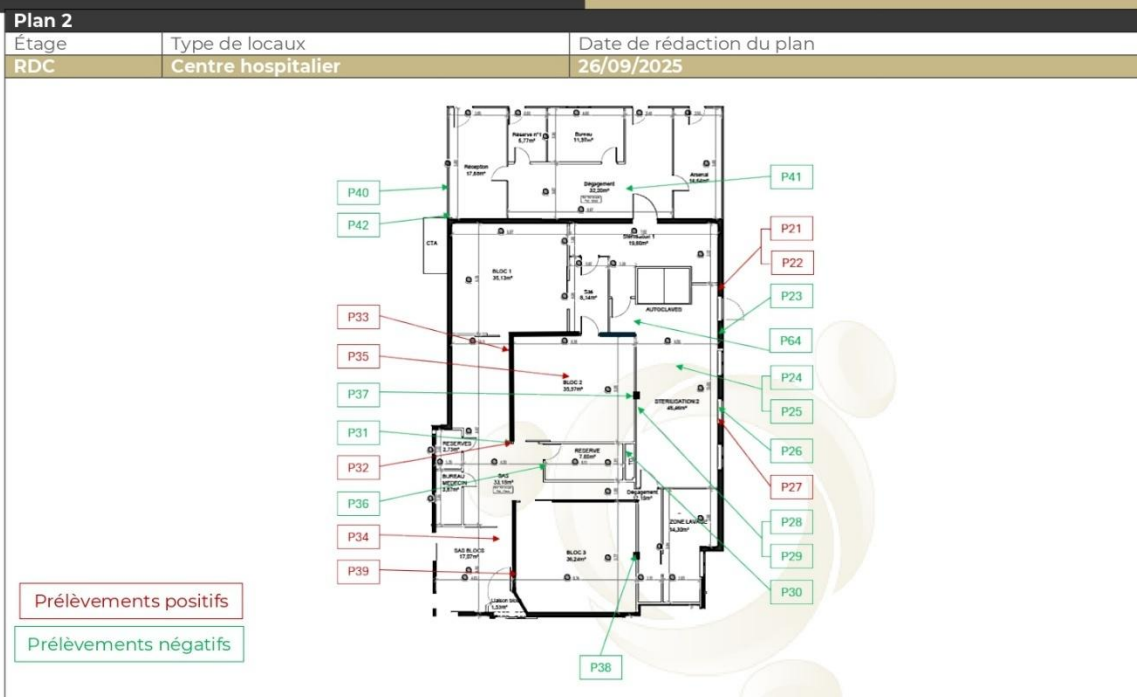


N° dossier : ATSi3D-2509-1704
Date : 26/09/2025

Rapport amiante avant travaux
Page 19 sur 61

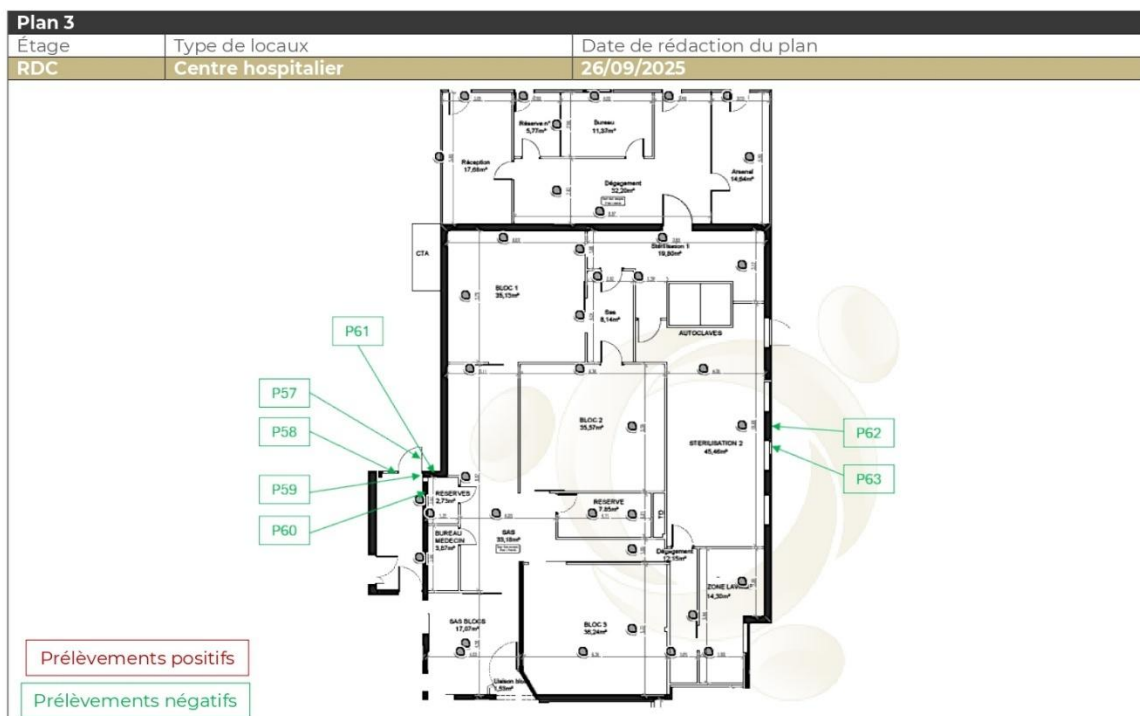

N° dossier : ATSi3D-2509-1704
Date : 26/09/2025

Rapport amiante avant travaux
Page 20 sur 61

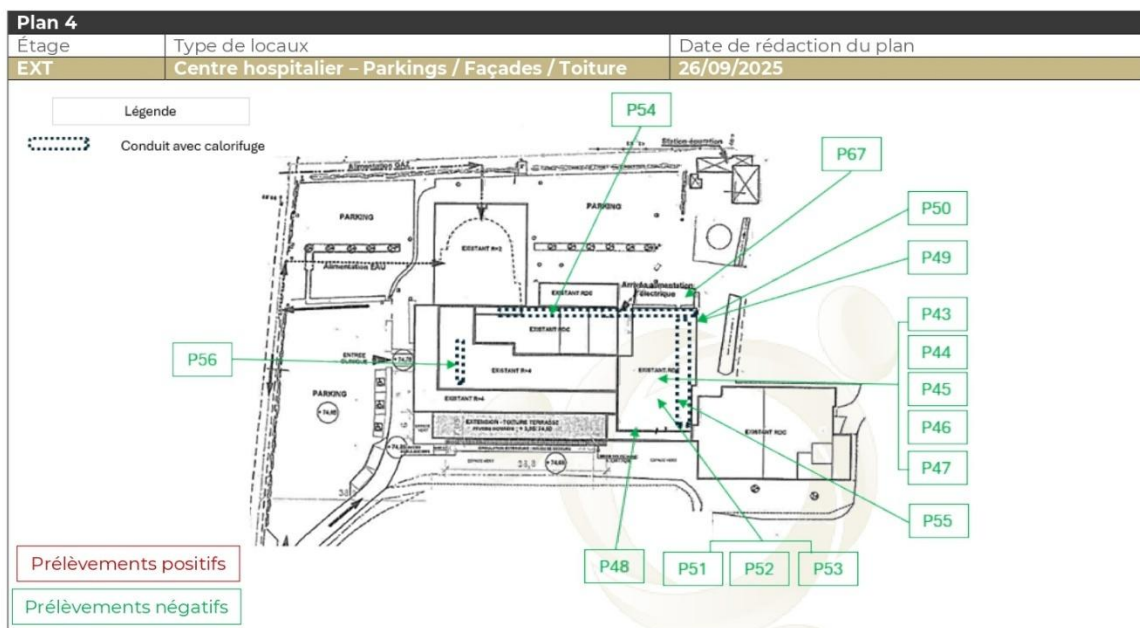

N° dossier : ATSI3D-2509-1704
Date : 26/09/2025

Page 21 sur 61

Plan 5	Type de locaux	Date de rédaction du plan
EXT	Centre hospitalier – Parkings / Façades / Toiture	26/09/2025

Prélèvements positifs

Prélèvements négatifs

N° dossier : ATSI3D-2509-1704
Date : 26/09/2025

Page 22 sur 61

6. FICHE DE COTATION

Matériaux/produits	Revêtement de sol souple beige moucheté + colle	
Étage	RDC	
Local	SAS Blocs	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	P01	
Résultat	Négatif	
Matériaux/produits	Revêtement de sol souple beige moucheté + colle	
Étage	RDC	
Local	SAS	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	P02	
Résultat	Négatif	
Matériaux/produits	Revêtement de sol souple vert moucheté + colle	
Étage	RDC	
Local	Bloc 2	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	P03	
Résultat	Négatif	

RAAT

Matériaux/produits	Revêtement de sol souple vert moucheté + colle	
Étage	RDC	
Local	Bloc 3	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	P04	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Revêtement de sol souple beige clair + colle	
Étage	RDC	
Local	Stérilisation 2	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	P05	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Revêtement de sol souple beige clair + colle	
Étage	RDC	
Local	Stérilisation 2	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	P06	
Résultat	Négatif	

RAAT

Matériaux/produits	Revêtement de sol souple gris pailleté + colle	
Étage	RDC	
Local	Zone de lavage	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	P07	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Revêtement de sol souple gris pailleté + colle	
Étage	RDC	
Local	Zone de lavage	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	P08	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Revêtement de sol souple beige foncé + colle	
Étage	RDC	
Local	Stérilisation 1	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	P09	
Résultat	Négatif	

RAAT

Matériaux/produits	Revêtement de sol souple beige foncé + colle	
Étage	RDC	
Local	Stérilisation 1	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	P10	
Résultat	Négatif	


Matériaux/produits	Revêtement de sol souple gris vert + colle	
Étage	RDC	
Local	SAS Stérilisation 1	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	P11	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Revêtement de sol souple gris clair + colle	
Étage	RDC	
Local	Bloc 1	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	P12	
Résultat	Négatif	

RAAT

Matériaux/produits	Revêtement de sol souple gris clair + colle	
Étage	RDC	
Local	Bloc 1	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	P13	
Résultat	Négatif	
Matériaux/produits	Revêtement de sol souple beige foncé + colle	
Étage	RDC	
Local	Bloc 1	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	P14	
Résultat	Négatif	
Matériaux/produits	Revêtement de sol souple gris foncé + colle	
Étage	RDC	
Local	Dégagement Algeco	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	P15	
Résultat	Négatif	

RAAT

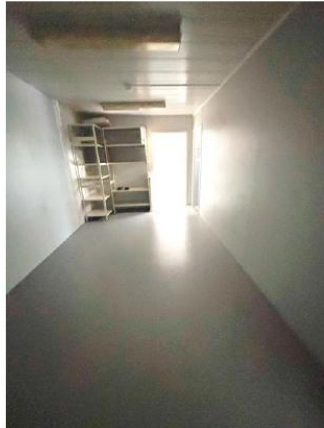Matériaux/produits	Revêtement de sol souple gris foncé + colle	
Étage	RDC	
Local	Réception algéco	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	P16	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Ragréage	
Étage	RDC	
Local	Sas blocs	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	P17	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Ragréage	
Étage	RDC	
Local	Stérilisation 2	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	P18	
Résultat	Négatif	


RAAT

Matériaux/produits	Ragréage	
Étage	RDC	
Local	Bloc 1	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	P19	
Résultat	Négatif	


Matériaux/produits	Ragréage	
Étage	RDC	
Local	Zone de lavage	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	P20	
Résultat	Positif	

Matériaux/produits	Plaque de plâtre	
Étage	RDC	
Local	Sterilisation 2	
Partie d'ouvrage	Doublage périphérique	
Prélèvement	P21	
Résultat	Positif	

RAAT

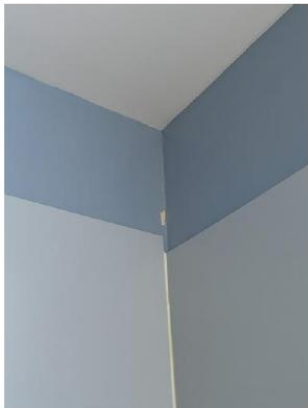Matériaux/produits	Bande calicot	
Étage	RDC	
Local	Stérilisation 2	
Partie d'ouvrage	Doublage périphérique	
Prélèvement	P22	
Résultat	Positif	

Matériaux/produits	Isolant	
Étage	RDC	
Local	Stérilisation 2	
Partie d'ouvrage	Doublage périphérique	
Prélèvement	P23	
Résultat	Négatif	

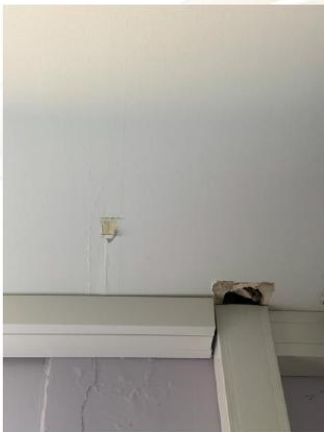Matériaux/produits	Plaque de plâtre	
Étage	RDC	
Local	Stérilisation 2	
Partie d'ouvrage	Plafond	
Prélèvement	P24	
Résultat	Négatif	

RAAT

Matériaux/produits	Bande calicot	
Étage	RDC	
Local	Stérilisation 2	
Partie d'ouvrage	Plafond	
Prélèvement	P25	
Résultat	Négatif	
Matériaux/produits	Enduit de scellement entre cadre métallique et bâti	
Étage	RDC	
Local	Stérilisation 2	
Partie d'ouvrage	Menuiserie	
Prélèvement	P26	
Résultat	Négatif	
Matériaux/produits	Mastic vitrier	
Étage	RDC	
Local	Stérilisation 2	
Partie d'ouvrage	Menuiserie	
Prélèvement	P27	
Résultat	Positif	

RAAT

Matériaux/produits	Bande calicot	
Étage	RDC	
Local	Stérilisation 2	
Partie d'ouvrage	Cloison	
Prélèvement	P28	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Plaque de plâtre	
Étage	RDC	
Local	Stérilisation 2	
Partie d'ouvrage	Cloison	
Prélèvement	P29	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Enduit plâtre	
Étage	RDC	
Local	Stérilisation 2	
Partie d'ouvrage	Cloison placard électrique	
Prélèvement	P30	
Résultat	Négatif	

RAAT

Matériaux/produits	Bande calicot	
Étage	RDC	
Local	SAS	
Partie d'ouvrage	Cueillie verticale / Mur de refend	
Prélèvement	P31	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Enduit ciment	
Étage	RDC	
Local	SAS	
Partie d'ouvrage	Cueillie verticale / Mur de refend	
Prélèvement	P32	
Résultat	Positif	

Matériaux/produits	Enduit ciment	
Étage	RDC	
Local	SAS	
Partie d'ouvrage	Centre mur	
Prélèvement	P33	
Résultat	Positif	

RAAT

Matériaux/produits	Enduit plâtre	
Étage	RDC	
Local	SAS	
Partie d'ouvrage	Centre plafond	
Prélèvement	P34	
Résultat	Positif	

Matériaux/produits	Enduit plâtre	
Étage	RDC	
Local	Bloc 2	
Partie d'ouvrage	Centre plafond	
Prélèvement	P35	
Résultat	Positif	

Matériaux/produits	Enduit plâtre	
Étage	RDC	
Local	Réserve	
Partie d'ouvrage	Cloison	
Prélèvement	P36	
Résultat	Négatif	

RAAT

Matériaux/produits	Enduit ciment	
Étage	RDC	
Local	Bloc 2	
Partie d'ouvrage	Cueillie poteau	
Prélèvement	P37	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Enduit ciment	
Étage	RDC	
Local	Bloc 3	
Partie d'ouvrage	Centre poteau	
Prélèvement	P38	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Enduit ciment	
Étage	RDC	
Local	Bloc 3	
Partie d'ouvrage	Centre mur	
Prélèvement	P39	
Résultat	Positif	

RAAT

Matériaux/produits	Isolant mousse	
Étage	RDC	
Local	Algéco	
Partie d'ouvrage	Mur	
Prélèvement	P40	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Isolant laine	
Étage	RDC	
Local	Algéco	
Partie d'ouvrage	Plafond / plénum	
Prélèvement	P41	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Isolant laine	
Étage	RDC	
Local	Algéco	
Partie d'ouvrage	Poteau	
Prélèvement	P42	
Résultat	Négatif	

RAAT

Matériaux/produits	Revêtement bitumineux	
Étage	EXT	
Local	Toiture	
Partie d'ouvrage	Sol / couche 1	
Prélèvement	P43	
Résultat	Négatif	
Matériaux/produits	Revêtement bitumineux	
Étage	EXT	
Local	Toiture	
Partie d'ouvrage	Sol / couche 2	
Prélèvement	P44	
Résultat	Négatif	
Matériaux/produits	Calandrite	
Étage	EXT	
Local	Toiture	
Partie d'ouvrage	Sol / couche 3	
Prélèvement	P45	
Résultat	Négatif	

RAAT

Matériaux/produits	Isolant mousse	
Étage	EXT	
Local	Toiture	
Partie d'ouvrage	Sol / couche 4	
Prélèvement	P46	
Résultat	Négatif	
Matériaux/produits	Accroche bitumineuse	
Étage	EXT	
Local	Toiture	
Partie d'ouvrage	Sol / couche 5	
Prélèvement	P47	
Résultat	Négatif	
Matériaux/produits	Calandrite	
Étage	EXT	
Local	Toiture	
Partie d'ouvrage	Acrotère	
Prélèvement	P48	
Résultat	Négatif	


RAAT

Matériaux/produits	Enduit ciment	
Étage	EXT	
Local	Toiture	
Partie d'ouvrage	Acrotère / Muret	
Prélèvement	P49	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Mastic	
Étage	EXT	
Local	Toiture	
Partie d'ouvrage	Acrotère / Muret / Baguette aluminium	
Prélèvement	P50	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Mastic gris	
Étage	EXT	
Local	Toiture	
Partie d'ouvrage	Gaine de ventilation	
Prélèvement	P51	
Résultat	Négatif	

RAAT

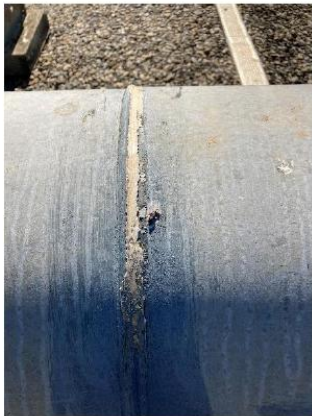Matériaux/produits	Mastic blanc	
Étage	EXT	
Local	Toiture	
Partie d'ouvrage	Gaine de ventilation	
Prélèvement	P52	
Résultat	Négatif	
Matériaux/produits	Mastic bitumineux	
Étage	EXT	
Local	Toiture	
Partie d'ouvrage	Gaine de ventilation	
Prélèvement	P53	
Résultat	Négatif	
Matériaux/produits	Calorifuge	
Étage	EXT	
Local	Toiture	
Partie d'ouvrage	Conduit petite section	
Prélèvement	P54	
Résultat	Négatif	

RAAT

Matériaux/produits	Calorifuge	
Étage	EXT	
Local	Toiture	
Partie d'ouvrage	Conduit grosse section	
Prélèvement	P55	
Résultat	Négatif	
Matériaux/produits	Calorifuge	
Étage	EXT	
Local	Toiture	
Partie d'ouvrage	Conduit / Groupe froid	
Prélèvement	P56	
Résultat	Négatif	
Matériaux/produits	Mastic vitrier	
Étage	RDC / EXT	
Local	Porte cage ESC	
Partie d'ouvrage	Menuiserie	
Prélèvement	P57	
Résultat	Négatif	

RAAT

Matériaux/produits	Mastic de finition	
Étage	RDC / EXT	
Local	Porte cage ESC	
Partie d'ouvrage	Menuiserie	
Prélèvement	P58	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Enduit ciment	
Étage	RDC / EXT	
Local	Porte cage ESC	
Partie d'ouvrage	Menuiserie / Embrasure	
Prélèvement	P59	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Enduit ciment	
Étage	RDC	
Local	Porte cage ESC	
Partie d'ouvrage	Centre mur intérieur	
Prélèvement	P60	
Résultat	Négatif	

RAAT

Matériaux/produits	Enduit ciment	
Étage	RDC / EXT	
Local	Porte cage ESC	
Partie d'ouvrage	Centre mur extérieur / façade	
Prélèvement	P61	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Enduit ciment	
Étage	EXT	
Local	Façade Nord-Est	
Partie d'ouvrage	Centre mur	
Prélèvement	P62	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Enduit ciment	
Étage	RDC	
Local	Façade Nord-Est	
Partie d'ouvrage	Menuiserie / Embrasure	
Prélèvement	P63	
Résultat	Négatif	

RAAT

Matériaux/produits	Mastic	
Étage	RDC	
Local	Stérilisation 2	
Partie d'ouvrage	Plénum / Gaine de ventilation	
Prélèvement	P64	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Enrobé	
Étage	EXT	
Local	Parking	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	P65	
Résultat	Négatif	

Matériaux/produits	Enrobé tranché	
Étage	RDC	
Local	Parking	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	P66	
Résultat	Négatif	

RAAT

Matériaux/produits	Enrobé tranché	
Étage	RDC	
Local	Parking	
Partie d'ouvrage	Sol	
Prélèvement	P67	
Résultat	Négatif	

7. PROCÈS VERBAUX D'ANALYSE LABORATOIRE COFRAC


Fibrecount
Environmental Control
FIBRECOUNT France
Domaine de la vallée verte
Rue de la vallée verte Bât Bourbon 1
13011 Marseille
France
Tél: +33 (0)4 13 25 92 80
www.fibrecount.fr


Accréditation n° 1-6017
Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
(*) Seules les prestations identifiées par le symbole *
sont couvertes par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° A00017335.2 du 24-09-2025

IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX ET PRODUITS

Annule et remplace le rapport A00017335.1

ATSi 3D

8 avenue de la Mouitte
13220 CHÂTEAUNEUF-LES-MARTIGUES
France

Données fournies par le client

Référence : 2509-1705

Chantier : CH CAVAILLON / IRS STE

Adresse : 35 Route de Gordes
84300 CAVAILLON

Date de réception : 19-09-2025

Analyse : 24-09-2025

N° échantillon	Description / localisation fournies par le client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	N° de préparation(s)	N° de lames/grilles	Analysés	Accréditation
2503360-001	P01 / Revêtement de sol souple beige moucheté + colle / Sas blocs - Sol	Revêtement souple blanc, gris	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2503360-002	P02 / Revêtement de sol souple beige moucheté + colle / SAS - Sol	Matériau blanc, gris (souple)	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2503360-003	P03 / Revêtement de sol souple vert moucheté + colle / Bloc 2 - Sol	Revêtement souple vert	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2503360-004-1	P04 / Revêtement de sol souple beige moucheté + colle / Bloc 3 - Sol	Ragréage blanc, gris (faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2503360-004-2	P04 / Revêtement de sol souple beige moucheté + colle / Bloc 3 - Sol	Revêtement souple beige (faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2503360-005-1	P05 / Revêtement de sol souple beige clair + colle / Sterilisation 2 - Sol	Revêtement souple beige	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons, tels qu'ils sont soumis pour analyse par le client au laboratoire

Méthode: MOD01 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscopie optique à lumière polarisée

Normes: NF443-050 et HSG 248 / Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.

Remarques :

modification suite d'une demande de contre analyse du client

Nom: Florian SEVELLEC
Fonction Analyste

META: Lorsque aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement contenir une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

La limite de détection du laboratoire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du laboratoire garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META: lavage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au LACUS: attaque chimique.

Tout échantillon avec un résultat d'analyse amiante détecté ou non sur ce rapport d'essai, est considéré à prime abord comme étant apte à être préparé:

Le non-respect d'un ou plusieurs des points listés de l'arrêté du 1er octobre 2019, annexe 1, 4 premiers tirets, conduit à une réserve mentionnée dans le rapport ou à un rejet de l'échantillon.

En cas de quantité insuffisante des couches ou d'endommagement des couches, une analyse multicouche est réalisée.

Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.

Les échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de manière illimitée.

Page : 1 sur 9

FS41-Version 2024.1 Edition 15/01/2024

Banque : 10096 IBAN : FR76 1009 6182 8100 0815 5550 160 BIC : CMCIFRPP

N° dossier : ATSi3D-2509-1704
Date : 26/09/2025

Rapport amiante avant travaux
Page 46 sur 61



Fibrecount
Environmental Control
FIBRECOUNT France
Domaine de la vallée verte
Rue de la vallée verte Bât Bourbon 1
13011 Marseille
France
Tel: +33 (0)4 13 25 92 80
www.fibrecount.fr

Accréditation n° 1-6017

Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr



ESSAIS

(*) Seules les prestations identifiées par le symbole *
sont couvertes par l'accréditation

N° échantillon	Description / localisation fournies par le client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	N° de préparation(s)	N° de lames/grilles	Analyses(s)	Accréditation
2503360-005-2	P05 / Revêtement de sol souple beige clair + colle / Sterilisation 2 - Sol	Matériau compact gris	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2503360-006	P06 / Revêtement de sol souple beige clair + colle / Sterilisation 2 - Sol	Revêtement souple beige	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2503360-007	P07 / Revêtement de sol souple gris pailleté + colle / Zone de lavage - Sol	Revêtement souple gris + Colle plastique jaune (inséparables : la colle jaune présente une épaisseur très faible sur toute la surface du revêtement)	META	amiante non détecté	1	2	FCS	*
2503360-008	P08 / Revêtement de sol souple gris pailleté + colle / Zone de lavage - Sol	Revêtement souple beige + Ragréage gris (faible quantité) (inséparables : le ragréage présente une épaisseur très faible sur toute la surface du revêtement)	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2503360-009-1	P09 / Revêtement de sol souple beige foncé + colle / Sterilisation 1 - Sol	Revêtement souple beige	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2503360-009-2	P09 / Revêtement de sol souple beige foncé + colle / Sterilisation 1 - Sol	Ragréage gris	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2503360-010-1	P10 / Revêtement de sol souple beige foncé + colle / Sterilisation 1 - Sol	Ragréage gris (faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	FCS	*
2503360-010-2	P10 / Revêtement de sol souple beige foncé + colle / Sterilisation 1 - Sol	Revêtement souple beige	META	amiante non détecté	1	2	FCS	*

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons, tels qu'ils sont soumis pour analyse par le client au laboratoire

Méthode: MOD01 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscopie optique à lumière polarisée

Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.

Remarques :

modification suite d'une demande de contre analyse du client

Nom: Florian SEVELLEC

Fonction: Analyste

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection. La limite de détection du laboratoire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du laboratoire garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au MOP : attaque chimique.

Tout échantillon avec un résultat d'analyse amiante détecté ou non sur ce rapport d'essai, est considéré à prime abord comme étant apte à être préparé:

Le non-respect d'un ou plusieurs des points listés de l'arrêté du 1er octobre 2019, annexe 1, 4 premiers tirets, conduit à une réserve mentionnée dans le rapport ou à un rejet de l'échantillon.

En cas de quantités insuffisantes des couches ou d'enchevêtrement des couches, une analyse multicouche est réalisée.

Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.

Les échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de manière illimitée.

Page : 2 sur 9

FS41-Version 2024.1 Edition 15/01/2024

Banque : 10096 IBAN : FR76 1009 6182 8100 0815 5550 160 BIC : CMCIFRPP

N° dossier : ATSI3D-2509-1704
Date : 26/09/2025

Rapport amiante avant travaux
Page 47 sur 61


Fibrecount
Environmental Control
FIBRECOUNT France
Domaine de la vallée verte
Rue de la vallée verte Bât Bourbon 1
13011 Marseille
France
Tel: +33 (0)4 13 25 92 80
www.fibrecount.fr

Accréditation n° 1-6017
Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr

ESSAIS

(*) Seules les prestations identifiées par le symbole *
sont couvertes par l'accréditation

N° échantillon	Description / localisation fournies par le client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	N° de préparation(s)	N° de lames/grilles	Analyses(s)	Accréditation
2503360-011-1	P11 / Revêtement de sol souple gris vert + colle / SAS Sterilisation 1 - Sol	Ragréage gris (faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	FCS	*
2503360-011-2	P11 / Revêtement de sol souple gris vert + colle / SAS Sterilisation 1 - Sol	Revêtement souple gris	META	amiante non détecté	1	2	FCS	*
2503360-012	P12 / Revêtement de sol souple gris clair + colle / Bloc 1 - Sol	Revêtement souple gris + Colle plastique jaune (faible quantité) (inséparables : la colle jaune présente une épaisseur très faible sur toute la surface du revêtement)	META	amiante non détecté	1	2	FCS	*
2503360-013-1	P13 / Revêtement de sol souple gris clair + colle / Bloc 1 - Sol	Ragréage gris (faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2503360-013-2	P13 / Revêtement de sol souple gris clair + colle / Bloc 1 - Sol	Revêtement souple gris (faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2503360-014	P14 / Revêtement de sol souple beige foncé + colle / Bloc 1 - Sol	Revêtement souple bleu	META	amiante non détecté	1	2	FCS	*
2503360-015	P15 / Revêtement de sol souple gris foncé + colle / Dégagement algeco - Sol	Revêtement souple gris	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2503360-016	P16 / Revêtement de sol souple gris foncé + colle / Réception algéco - Sol	Revêtement souple gris	META	amiante non détecté	1	2	FCS	*
2503360-017	P17 / Ragréage / Sas blocs - Sol	Ragréage gris	META	amiante non détecté	1	2	FCS	*

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons, tels qu'ils sont soumis pour analyse par le client au laboratoire

Méthode: MOD01 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscopie optique à lumière polarisée
Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de
l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.

Remarques :

modification suite d'une demande de contre analyse du client

Nom: Florian SEVELLEC
Fonction: Analyste

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
La limite de détection du laboratoire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.
La méthode du laboratoire garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.
Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.
Principe de traitement des analyses au MOP : attaque chimique.
Tout échantillon avec un résultat d'analyse détecté ou non sur ce rapport d'essai, est considéré à prime abord comme étant apte à être préparé.
Le non-respect d'un ou plusieurs des points listés de l'arrêté du 1er octobre 2019, annexe 1, 4 premiers tirets, conduit à une réserve mentionnée dans le rapport ou à un rejet de l'échantillon.
En cas de quantité insuffisante des couches ou d'enchevêtrement des couches, une analyse multicouche est réalisée.
Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.
Les échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essai de manière illimitée.

Page : 3 sur 9

FS41-Version 2024.1 Edition 15/01/2024

Banque : 10096 IBAN : FR76 1009 6182 8100 0815 5550 160 BIC : CMCIFRPP

N° dossier : ATSi3D-2509-1704
Date : 26/09/2025

Rapport amiante avant travaux
Page 48 sur 61



Fibrecount
Environmental Control
FIBRECOUNT France
Domaine de la vallée verte
Rue de la vallée verte Bât Bourbon 1
13011 Marseille
France
Tel: +33 (0)4 13 25 92 80
www.fibrecount.fr

Accréditation n° 1-6017



Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr

ESSAIS

(*) Seules les prestations identifiées par le symbole *
sont couvertes par l'accréditation

N° échantillon	Description / localisation fournies par le client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	No de préparation(s)	No de lames/grilles	Analyses(s)	Accréditation
2503360-018	P18 / Ragrée / Sterilisation 2 - Sol	Ragrée gris	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2503360-019	P19 / Ragrée / Bloc 1 - Sol	Ragrée gris	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2503360-020	P20 / Ragrée / Zone de lavage - Sol	Ragrée gris (fibreuse)	MOLP + META	chrysotile (1)	4	2 - 4	TLO, FCS, CRL	*
2503360-021	P21 / Plaque de plâtre / Sterilisation 2 - Doublage périphérique	Plaque de plâtre blanc + Peinture violet (inséparables : la peinture présente une épaisseur très faible sur toute la surface de l'enduit)	META	chrysotile	2	4	EDI, CRL	*
2503360-022	P22 / Bande calicot / Sterilisation 2 - Doublage périphérique	Couche de papier beige + Peinture bleu (inséparables : la peinture présente une épaisseur très faible sur toute la surface de la couche de papier)	META	chrysotile	1	2	FCS	*
2503360-023	P23 / Isolant / Sterilisation 2 - Doublage périphérique	Polystyrène blanc	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2503360-024	P24 / Plaque de plâtre / Sterilisation 2 - Plafond	Plaque de plâtre blanc + Peinture beige (inséparables : la peinture présente une épaisseur très faible sur toute la surface de l'enduit)	META	amiante non détecté	1	2	FCS	*
2503360-025	P25 / Bande calicot / Sterilisation 2 - Plafond	Couche de papier beige + Peinture blanc (inséparables : la peinture présente une épaisseur très faible sur toute la surface de la couche de papier)	META	amiante non détecté	1	2	FCS	*

(1) Faible quantité

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons, tels qu'ils sont soumis pour analyse par le client au laboratoire

Méthode: MOD01 / MOD02 / Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscopie optique à lumière polarisée
Normes: NF43-050 et HSG 248 / Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.

Remarques :

modification suite d'une demande de contre analyse du client

Nom: Florian SEVELLEC
Fonction: Analyste

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection. La limite de détection du laboratoire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.
La méthode du laboratoire garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.
Principe de traitement des analyses au META : lavage manuel et attaque acide.
Principe de traitement des analyses au MOLP : attaque chimique.
Tout échantillon avec un résultat d'analyse amiante détecté ou non sur ce rapport d'essai, est considéré à prime abord comme étant apte à être préparé.
Le non-respect d'un ou plusieurs des points listés de l'arrêté du 1er octobre 2019, annexe 1, 4 premiers tirets, conduit à une réserve mentionnée dans le rapport ou à un rejet de l'échantillon.
En cas de quantité insuffisante des couches ou d'enchevêtrement des couches, une analyse multicouche est réalisée.
Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.
Les échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essai de manière illimitée.

Page : 4 sur 9

FS41-Version 2024.1 Edition 15/01/2024

Banque : 10095 IBAN : FR76 1009 6182 8100 0815 5550 160 BIC : CMCIFRPP

N° dossier : ATSi3D-2509-1704
Date : 26/09/2025

Rapport amiante avant travaux
Page 49 sur 61


Fibrecount
Environmental Control
FIBRECOUNT France
Domaine de la vallée verte
Rue de la vallée verte Bât Bourbon 1
13011 Marseille
France
Tel: +33 (0)4 13 25 92 80
www.fibrecount.fr

Accréditation n° 1-6017
Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr


ESSAIS

(*) Seules les prestations identifiées par le symbole *
sont couvertes par l'accréditation

N° échantillon	Description / localisation fournies par le client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	No de préparation(s)	No de lames/grilles	Analyses(s)	Accréditation
2503360-026	P26 / Enduit de scellement entre cadre métallique et bâti / Sterilisation 2 - Menuiserie	Enduit compact gris	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2503360-027	P27 / Mastic vitrier / Sterilisation 2 - Menuiserie	Joint de mastic gris	META	chrysotile	1	2	EDI	*
2503360-028	P28 / Bande calicot / Sterilisation 2 - Cloison	Couche de papier blanc (faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2503360-029	P29 / Plaque de plâtre / Sterilisation 2 - Cloison	Matériau blanc, gris (poudreux, faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2503360-030	P30 / Enduit plâtre / Sterilisation 2 - Cloison placard électrique	Enduit plâtreux blanc + Peinture beige (inséparables : la peinture présente une épaisseur très faible sur toute la surface de l'enduit)	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2503360-031	P31 / Bande calicot / SAS - Cueillie verticale / Mur de refend	Couche de papier blanc	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2503360-032	P32 / Enduit ciment / SAS - Cueillie verticale / Mur de refend	Enduit compact gris (faible quantité)	META	chrysotile	2	4	CRL	*
2503360-033	P33 / Enduit ciment / SAS - Centre mur	Matériau gris (poudreux, faible quantité)	META	chrysotile	1	2	FCS	*
2503360-034	P34 / Enduit plâtre / SAS - Centre plafond	Enduit plâtreux blanc + Peinture bleu (inséparables : la peinture présente une épaisseur très faible sur toute la surface de l'enduit)	META	chrysotile	3	6	FCS, ASY	*

(1) Faible quantité

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons, tels qu'ils sont soumis pour analyse par le client au laboratoire

Méthode: MOD01 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscopie optique à lumière polarisée

Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.

Remarques :

modification suite d'une demande de contre analyse du client

Nom: 
Fonction: Analyste

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection. La limite de détection du laboratoire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.
La méthode du laboratoire garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.
Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.
Principe de traitement des analyses au MOIP : attaque chimique.
Tout échantillon avec un résultat d'analyse amiante détecté ou non sur ce rapport d'essai, est considéré à prime abord comme étant apte à être préparé.
Le non-respect d'un ou plusieurs des points listés de l'arrêté du 1er octobre 2019, annexe 1, 4 premiers tirets, conduit à une réserve mentionnée dans le rapport ou à un rejet de l'échantillon.
En cas de quantité insuffisante des couches ou d'enchevêtrement des couches, une analyse multicouche est réalisée.
Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sans autorisation expresse de Fibrecount France. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.
Les échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de manière illimitée.

Page : 5 sur 9

FS41-Version 2024.1 Edition 15/01/2024

Banque : 10096 IBAN : FR76 1009 6182 8100 0815 5550 160 BIC : CMCIFRPP

N° dossier : ATSi3D-2509-1704
Date : 26/09/2025

Rapport amiante avant travaux
Page 50 sur 61

Fibrecount
Environmental Control
FIBRECOUNT France
Domaine de la vallée verte
Rue de la vallée verte Bât Bourbon 1
13011 Marseille
France
Tel: +33 (0)4 13 25 92 80
www.fibrecount.fr

Accréditation n° 1-6017
Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac
ESSAIS

(*) Seules les prestations identifiées par le symbole *
sont couvertes par l'accréditation

N° échantillon	Description / localisation fournies par le client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	N° de préparation(s)	N° de lames/grilles	Analyses(s)	Accréditation
2503360-035	P35 / Enduit plâtre / Bloc 2 - Centre plafond	Matériau blanc, bleu (poudreux, faible quantité)	META	chrysotile	2	4	EDI, ASY	*
2503360-036	P36 / Enduit plâtre / Réserve - Cloison	Enduit plâtreux blanc + Peinture jaune (inséparables : la peinture présente une épaisseur très faible sur toute la surface de l'enduit)	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*
2503360-037	P37 / Enduit ciment / Bloc 2 - Cueille poteau	Enduit compact gris + Peinture vert (inséparables : la peinture présente une épaisseur très faible sur toute la surface de l'enduit)	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2503360-038	P38 / Enduit ciment / Bloc 3 - Centre poteau	Matériau blanc, gris (poudreux, faible quantité)	META	amiante non détecté	2	4	EDI, CRL	*
2503360-039	P39 / Enduit ciment / Bloc 3 - Centre mur	Matériau blanc, gris (poudreux, faible quantité)	META	chrysotile	1	2	EDI	*
2503360-040	P40 / Isolant mousse / Algéco - Mur	Mousse jaune	META	amiante non détecté	1	2	FCS	*
2503360-041	P41 / Isolant laine / Algéco - Plafond / plénum	Isolant fibreux jaune + Couche cartonnée marron (inséparables : Les couches sont imbriquées les unes dans les autres.)	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2503360-042	P42 / Isolant laine / Algéco - Poteau	Isolant fibreux jaune	MOLP + META	amiante non détecté	3	2 - 2	TLO, EDI	*
2503360-043	P43 / Revêtement bitumineux / Toiture - Sol / couche 1	Matériau compact noir (bitumineux)	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*

(1) Faible quantité

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons, tels qu'ils sont soumis pour analyse par le client au laboratoire

Méthode: MOD01 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscopie optique à lumière polarisée
Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.

Remarques :

modification suite d'une demande de contre analyse du client

Nom: Florian SEVELLEC
Fonction: Analyste

META : Lorsqu'une fibre d'amiante n'a été détectée au META, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
La limite de détection du laboratoire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.
La méthode du laboratoire garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.
Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.
Principe de traitement des analyses au MOLP : attaque chimique.
Tout échantillon avec un résultat d'analyse amiante détecté ou non sur ce rapport d'essai, est considéré à prime abord comme étant apte à être préparé.
Le non-respect d'un ou plusieurs des points listés de l'arrêté du 1er octobre 2019, annexe 1, 4 premiers tirets, conduit à une réserve mentionnée dans le rapport ou à un rejet de l'échantillon.
En cas de quantité insuffisante des couches ou d'enchevêtrement des couches, une analyse multicouche est réalisée.
Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.
Les échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de manière illimitée.

Page : 6 sur 9

FS41-Version 2024.1 Edition 15/01/2024

Banque : 10096 IBAN : FR76 1009 6182 8100 0815 5550 160 BIC : CMCIFRPP

N° dossier : ATSi3D-2509-1704
Date : 26/09/2025

Rapport amiante avant travaux
Page 51 sur 61

Fibrecount
Environmental Control
FIBRECOUNT France
Domaine de la vallée verte
Rue de la vallée verte Bât Bourbon 1
13011 Marseille
France
Tel: +33 (0)4 13 25 92 80
www.fibrecount.fr

Accréditation n° 1-6017
Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr
cofrac
ESSAIS

(*) Seules les prestations identifiées par le symbole *
sont couvertes par l'accréditation

N° échantillon	Description / localisation fournies par le client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	N° de préparation(s)	N° de lames/grilles	Analyses(s)	Accréditation
2503360-044	P44 / Revêtement bitumineux / Toiture - Sol / couche 2	Couche bitumineuse souple noir	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2503360-045	P45 / Calandrite / Toiture - Sol / couche 3	Matériau compact noir (bitumineux)	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2503360-046	P46 / Isolant mousse / Toiture - Sol / couche 4	Mousse beige	META	amiante non détecté	1	2	FCS	*
2503360-047	P47 / Accroche bitumineuse / Toiture - Sol / couche 5	Couche bitumineuse souple noir	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2503360-048	P48 / Calandrite / Toiture - Acrotère	Couche bitumineuse souple noir	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2503360-049	P49 / Enduit ciment / Toiture - Acrotère / Muret	Enduit compact gris	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2503360-050	P50 / Mastic / Toiture - Acrotère / Muret / Baguette aluminium	Joint souple gris	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2503360-051	P51 / Mastic gris / Toiture - Gaine de ventilation	Joint souple gris	META	amiante non détecté	1	2	FCS	*
2503360-052	P52 / Mastic blanc / Toiture - Gaine de ventilation	Joint souple blanc, gris	META	amiante non détecté	1	2	FCS	*
2503360-053	P53 / Mastic bitumineux / Toiture - Gaine de ventilation	Matériau gris, noir (souple)	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2503360-054	P54 / Calorifuge / Toiture - Conduit petite section	Isolant fibreux jaune	MOLP + META	amiante non détecté	3	2 - 2	KID, EDI	*

(1) Faible quantité

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons, tels qu'ils sont soumis pour analyse par le client au laboratoire

Méthode: MOD01 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscopie optique à lumière polarisée
Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.

Remarques :

modification suite d'une demande de contre analyse du client

Nom: Florian SEVELLEC
Fonction: Analyste

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection. La limite de détection du laboratoire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.
La méthode du laboratoire garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.
Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.
Principe de traitement des analyses au MOLP : attaque chimique.
Tout échantillon avec un résultat d'analyse amiante détecté ou non sur ce rapport d'essai, est considéré à prime abord comme étant apte à être préparé.
Le non-respect d'un ou plusieurs des points listés de l'arrêté du 1er octobre 2019, annexe 1, 4 premiers tirets, conduit à une réserve mentionnée dans le rapport ou à un rejet de l'échantillon.
En cas de quantité insuffisante des couches ou d'enchevêtrement des couches, une analyse multicouche est réalisée.
Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.
Les échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de manière illimitée.

Page : 7 sur 9

FS41-Version 2024.1 Edition 15/01/2024

Banque : 10096 IBAN : FR76 1009 6182 8100 0815 5550 160 BIC : CMCIFRPP

N° dossier : ATSi3D-2509-1704
Date : 26/09/2025

Rapport amiante avant travaux
Page 52 sur 61

Fibrecount
Environmental Control
FIBRECOUNT France
Domaine de la vallée verte
Rue de la vallée verte Bât Bourbon 1
13011 Marseille
France
Tel: +33 (0)4 13 25 92 80
www.fibrecount.fr

Accréditation n° 1-6017
Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr
cofrac
ESSAIS

(*) Seules les prestations identifiées par le symbole *
sont couvertes par l'accréditation

N° échantillon	Description / localisation fournies par le client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	N° de préparation(s)	N° de lames/grilles	Analyses(s)	Accréditation
2503360-055	P55 / Calorifuge / Toiture - Conduit grosse section	Mousse vert	META	amiante non détecté	1	2	CRL	*
2503360-056	P56 / Calorifuge / Toiture - Conduit / Groupe froid	Mousse blanc, noir	META	amiante non détecté	2	4	EDI, CRL	*
2503360-057	P57 / Mastic vitrier / Porte cage ESC - Menuiserie	Joint souple transparent	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2503360-058	P58 / Mastic de finition / Porte cage ESC - Menuiserie	Joint souple blanc, gris	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2503360-059	P59 / Enduit ciment / Porte cage ESC - Menuiserie / Embrasure	Enduit compact gris + Peinture blanc (inséparables : la peinture présente une épaisseur très faible sur toute la surface de l'enduit)	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2503360-060	P60 / Enduit ciment / Porte cage ESC - Centre mur intérieur	Matériau blanc, gris (poudreux)	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2503360-061	P61 / Enduit ciment / Porte cage ESC - Centre mur extérieur / façade	Enduit compact gris + Peinture blanc (inséparables : la peinture présente une épaisseur très faible sur toute la surface de l'enduit)	META	amiante non détecté	2	4	CRL	*
2503360-062	P62 / Enduit ciment / Façade Nord-Est - Centre mur	Matériau blanc, gris (poudreux)	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*
2503360-063	P63 / Enduit ciment / Façade Nord-Est - Menuiserie / Embrasure	Matériau blanc, gris (poudreux)	META	amiante non détecté	1	2	EDI	*

(1) Faible quantité

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons, tels qu'ils sont soumis pour analyse par le client au laboratoire

Méthode: MOD01 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscopie optique à lumière polarisée

Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.

Remarques :

modification suite d'une demande de contre analyse du client

No: Florian SEVELLEC
Fonction: Analyste

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection. La limite de détection du laboratoire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables. La méthode du laboratoire garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas. Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide. Principe de traitement des analyses au MOIP : attaque chimique. Tout échantillon avec un résultat d'analyse amiante détecté ou non sur ce rapport d'essai, est considéré à prime abord comme étant apte à être préparé. Le non-respect d'un ou plusieurs des points listés de l'arrêté du 1er octobre 2019, annexe 1, 4 premiers tirets, conduit à une réserve mentionnée dans le rapport ou à un rejet de l'échantillon. En cas de quantité insuffisante des couches ou d'enchevêtrement des couches, une analyse multicouche est réalisée. Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous. Les échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de manière illimitée.

Page : 8 sur 9

FS41-Version 2024.1 Edition 15/01/2024

Banque : 10096 IBAN : FR76 1009 6182 8100 0815 5550 160 BIC : CMCIFRPP

N° dossier : ATSi3D-2509-1704
Date : 26/09/2025

Rapport amiante avant travaux
Page 53 sur 61


Fibrecount
Environmental Control
FIBRECOUNT France
Domaine de la vallée verte
Rue de la vallée verte Bât Bourbon 1
13011 Marseille
France
Tel: +33 (0)4 13 25 92 80
www.fibrecount.fr

Accréditation n° 1-6017
Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr

ESSAIS

(*) Seules les prestations identifiées par le symbole *
sont couvertes par l'accréditation

N° échantillon	Description / localisation fournies par le client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	N° de préparation(s)	N° de lames/grilles	Analyses(s)	Accréditation
2503360-064	P64 / Mastic / Sterilisation 2 - Plénum / Gaine de ventilation	Joint souple blanc	META	amiante non détecté	1	2	FCS	*
2503360-065-1	P67 / Enveloppe et calorifuge / Algéco / Toiture - Conduit	Toile fibreuse enduite beige	MOLP + META	amiante non détecté	3	2 - 2	KID, CRL	*
2503360-065-2	P67 / Enveloppe et calorifuge / Algéco / Toiture - Conduit	Isolant fibreux jaune	MOLP + META	amiante non détecté	3	2 - 2	KID, CRL	*
Observation: Fibres minérales artificielles, La composition chimique ne correspond pas à celle d'un amiante connu.								

(1) Faible quantité

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons, tels qu'ils sont soumis pour analyse par le client au laboratoire

Méthode: MOD01 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscopie optique à lumière polarisée

Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.

Remarques :

modification suite d'une demande de contre analyse du client

Nom: Florian SEVELLEC
Fonction: Analyste

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
La limite de détection du laboratoire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.
La méthode du laboratoire garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.
Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.
Principe de traitement des analyses au MOLP : attaque chimique.
Tout échantillon avec un résultat d'analyse amiante détecté ou non sur ce rapport d'essai, est considéré à prime abord comme étant apte à être préparé.
Le non-respect d'un ou plusieurs des points listés de l'arrêté du 1er octobre 2019, annexe 1, 4 premiers tirets, conduit à une réserve mentionnée dans le rapport ou à un rejet de l'échantillon.
En cas de quantité insuffisante des couches ou d'enchevêtrement des couches, une analyse multicouche est réalisée.
Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.
Les échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de manière illimitée.

Page : 9 sur 9

FS41-Version 2024.1 Edition 15/01/2024

Banque : 10096 IBAN : FR76 1009 6182 8100 0815 5550 160 BIC : CMCIFRPP

N° dossier : ATSi3D-2509-1704
Date : 26/09/2025

Rapport amiante avant travaux
Page 54 sur 61



RAPPORT D'ESSAI N° R25-13413 du 24/09/2025
IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX ET PRODUITS MANUFACTURES

ATSi 3D

Données fournies par le client :

8 avenue de la Moutte
13220 Châteauneuf les Martigues
France

Référence : 2509-1705

Chantier : CH CAVAILLON / IRS STE

Adresse : 35 Route de Gordes 84300 CAVAILLON

Date de réception : 19/09/2025					Analyse : 24/09/2025				
N° échantillon	Description / localisation fournies par le client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	N° de préparation(s)	N° de lames/grilles	Analyste(s)	Accréditation	Observations
M25- 59296	P65 Enrobé Parking - Sol	Enrobé (bitume noir)	META	Amiante non détecté	1	2	EPC	*	
		Enrobé (granulat beige/gris)	MOLP + META	Amiante non détecté	7	4/6	EDI/TLO	*	
M25- 59297	P66 Enrobé tranché Parking - Sol	Enrobé (bitume noir)	META	Amiante non détecté	1	2	EPC	*	
		Enrobé (granulat beige/gris)	MOLP + META	Amiante non détecté	7	4/6	EDI/TLO	*	

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons, tels qu'ils sont soumis pour analyse par le client au laboratoire.
Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France. Pour tout complément d'information concernant ce rapport, contactez nous. Les échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de manière illimitée.

FSI55-Version 2024.1 Edition 11/09/2024

Page : 1 sur 2
Banque : 10096 IBAN : FR76 1009 6182 8100 0815 5550 160 BIC : CMOIFRPP

N° dossier : ATSi3D-2509-1704
Date : 26/09/2025

Rapport amiante avant travaux
Page 55 sur 61



RAPPORT D'ESSAI N° R25-13413 du 24/09/2025
IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX ET PRODUITS MANUFACTURES

Méthode: MOD01 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscopie optique à lumière polarisée

Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

La limite de détection du laboratoire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du laboratoire garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide. L'analyse META s'appuie aussi sur la classification minéralogique de l'IMA pour la chimie et sur l'utilisation de la canne double tilt pour la diffraction à axe de zone des amphiboles, dans le cas où les méthodes d'analyse de routine ne sont pas concluantes.

Tout échantillon avec un résultat d'analyse amiante détecté ou non sur ce rapport d'essai, est considéré à prime abord comme étant apte à être préparé ;

Le non-respect d'un ou plusieurs des points listés de l'arrêté du 1er octobre 2019, annexe 1, chapitre 1, 4 premiers tirets, conduit à une réserve mentionnée dans le rapport ou à un rejet de l'échantillon.

En cas de quantité insuffisante des couches ou d'enchevêtrement des couches, une analyse multicouche est réalisée.

Principe de traitement des analyses au MOLP : attaque chimique.

Remarques :

Non : Florian SEVELLEC
Fonction : Analyste

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'analyse au sein du laboratoire Fibrecount France.

Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France. Pour tout complément d'information concernant ce rapport, contactez nous. Les échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de manière illimitée.

FS159-Version 2024.1 Edition 11/09/2024

page: 2 de 2
Banque : 10096 IBAN : FR76 1009 6182 8100 0815 5550 160 BIC : CNCFRPP



Accréditation n° 1-6017

Notre site internet sur
www.cofrac.fr

(*) Seules les prestations identifiées par le symbole * sont couvertes par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° R25-13414 du 26/09/2025
RESULTAT D'ANALYSE DES HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (HAP)

ATSi 3D

Données fournies par le client :

Référence : 2509-1705

8 avenue de la Moutte
13220 Château-neuf les Martigues
FranceDate de prélèvement : 18/09/2025
Chantier : CH CAVAILLON / RS STE
Adresse : 35 ROUTE DE GORDES - 84300 CAVAILLON

Date de réception : 19/09/2025

Résultats d'analyse :

N° échantillon laboratoire	M25-59298	M25-59299	
Référence de l'échantillon fournie par le client	P65 PARKING SOL EN ROBE	P66 PARKING SOL EN ROBE TRANCHE	
% de matière sèche	99.64	99.70	
Somme des HAP quantifiés (mg/kg) de matière sèche	<0,1	<0,1	
Naphtalene mg/kg	<0,01*	<0,01*	
Acénaphylène mg/kg	<0,01*	<0,01*	
Acénaphène mg/kg	<0,01*	<0,01*	
Fluorene mg/kg	<0,01*	<0,01*	
Phénanthrène mg/kg	<0,01*	<0,01*	
Anthracène mg/kg	<0,01*	<0,01*	
Fluoranthène mg/kg	<0,01*	<0,01*	
Pyrene mg/kg	<0,01*	<0,01*	
Benzo(a)anthracène mg/kg	<0,01*	<0,01*	
Chrysène mg/kg	<0,01*	<0,01*	
Benzo(b)fluoranthène mg/kg	<0,01*	<0,01*	
Benzo(k)fluoranthène mg/kg	<0,01*	<0,01*	
Benzo(a)pyrene mg/kg	<0,01*	<0,01*	
Indeno(1,2,3-c,d)pyrene mg/kg	<0,01*	<0,01*	
Dibenz(a,h)anthracène mg/kg	<0,01*	<0,01*	
Benzo(g,h,i)perylene mg/kg	<0,01*	<0,01*	

Pré-traitement : Tous les échantillons subissent une fragmentation.

Méthode : Extraction par la dissolution (bain à ultrasons) des matériaux, et analyse par CGSM.

Normes : NF EN 17503 et NF EN 15002

La somme des concentrations des HAP en mg/kg est l'addition de la concentration de chaque élément à 2 chiffres significatifs après la virgule. Lorsque la concentration d'un HAP est inférieure à la limite de détection, cette dernière n'est pas prise en compte dans le calcul de la somme des HAP. Dans le cas où l'ensemble des 16 composés des HAP ont une concentration inférieure à la limite de détection, le résultat de la somme des composés des HAP sera «< la limite de détection».

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'analyse au sein du laboratoire Fibrecount France.

Les valeurs précédées par le signe "<" correspondent à une concentration de l'analyse inférieure à la limite de quantification.

Les incertitudes associées aux résultats sont disponibles auprès du laboratoire.

Dans le cas de mesures des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) sur déchets, la corrélation du benzo(j)fluoranthène et du benzo(b)fluoranthène est avérée. La contribution du benzo(j)fluoranthène au signal du benzo(b)fluoranthène ne peut être ni négligée, ni estimée.

Remarques :

Nom : Mousse ND IATE
Fonction : Analyste

Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit sans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France. Pour tout complément d'information concernant ce rapport, contactez-nous. Les échantillons sont conservés pendant 48h et de manière illimitée pour les rapports d'essai.

F5322 Version 2025.1 édition 05-06-2025

Page 1 sur 1

Banque : 10076 IBAN : FR76 3001611210003815 5550 160 BIC : CMCIFRPP

N° dossier : ATSi3D-2509-1704
Date : 26/09/2025Rapport amiante avant travaux
Page 57 sur 61

9. CERTIFICAT DE COMPÉTENCE DE L'OPÉRATEUR



Accréditation
n° 4-0557
PORTÉE
DISPONIBLE SUR
www.cofrac.fr



Bureau Contrôle Certification

N° de certification
B2C 1148



CERTIFICATION DE PERSONNES
attribuée à :

Teddy BERNARD
Dans les domaines suivants :

Amiante sans mention : Secteur B - certification des personnes réalisant des missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante	
Obtenu le : 19/01/2023	Valable jusqu'au : 18/01/2030*
Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	
Amiante avec mention : Secteur Bbis : certification des personnes réalisant des missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante	
Obtenu le : 19/01/2023	Valable jusqu'au : 18/01/2030*
Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	
Plomb sans mention : Secteur A - Certification de personnes réalisant des constats de risque d'exposition au plomb (CREP)	
Obtenu le : 19/01/2023	Valable jusqu'au : 18/01/2030*
Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	

Fait à STRASBOURG, le 25 mars 2026

Gérant
STEGER Alexandre



*Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs de la surveillance.
La conformité de cette certification peut être vérifiée sur le site : www.b2c-france.com

24 rue des Prés • 67380 LINGOLSHEIM • Tél : 03 88 22 21 97 • e-mail : B.2.C@outlook.com • www.b2c-france.com

10. ATTESTATION D'ASSURANCE

425U874184309



ATTESTATION D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE

Nous soussignés, AXIS SPECIALTY EUROPE SE, Sixth Floor, 20 Kildare Street, Dublin 2, D02 T3V7, République d'Irlande, attestons que :

ATSI 3D (numéro SIREN 888 893 484) 8 Avenue de la Moutte, 13220 Châteauneuf-les-Martigues, France

A souscrit un contrat d'assurance responsabilité civile sous le n° 425U874184309 à effet du 08/10/2020 par délégation de souscription et de signature n° B1747260425 à notre mandataire NEXUS EUROPE SAS.

Activités garanties

- Maître d'œuvre déconstruction, démolition, curage d'ouvrage, amiante, plomb, dépollution.
- Assistant à Maître d'Ouvrage (programmation, évaluation & budgétisation) amiante, plomb & polluants à l'exclusion de toute activité de maîtrise d'œuvre.
- Coordonnateur SPS niveau 1.
- Investigation pour la présence de polluants et stratégie.
- Etudes, conseil, assistance technique, maîtrise d'œuvre et assistance à maîtrise d'ouvrage en environnement, sites et sols pollués.
- Repérage Amiante Avant-Vente, Repérage Amiante Avant Démolition, Repérage Amiante Avant Travaux, Repérage Plomb Avant Travaux y compris en milieu industriel.
- Diagnostiqueur PEMD (Produits-Equipements-Matériaux-Déchets).

Nature et montant des garanties

Les frais de défense sont inclus dans les montants de garantie.

Garantie principale

INTITULE GARANTIES	MONTANT DES GARANTIES
RC PROFESSIONNELLE	
Tous dommages confondus	3.000.000 € par année d'assurance
<u>Dont :</u>	
1. Dommages corporels	3.000.000 € par année d'assurance
2. Dommages matériels et dommages immatériels consécutifs	1.000.000 € par année d'assurance
3. Dommages immatériels non consécutifs	250.000 € par année d'assurance

Nexus Europe SAS au capital de 10.000€ Siège social : 25 Rue du 4 Septembre, 75002 Paris, RCS Paris 795369818. Réglementée par l'ACPR, 4 place de Budapest, CS 92 450, 75436 Paris Cedex 09, et inscrite à l'ORIAS sous le numéro 13010234 (<http://www.orias.fr>). Assurance de responsabilité civile professionnelle et garantie financière conformes aux articles L512.6 et L512.7 du code des assurances.

1/2
nexusunderwriting.com

425U874184309



Extension de garanties

INTITULE GARANTIES	MONTANT DES GARANTIES
RC EXPLOITATION	
Tous dommages confondus	3.000.000 € par année d'assurance
Dont :	
1. Dommages corporels	3.000.000 € par année d'assurance
1.1 dont recours en faute inexcusable	1.000.000 € par année d'assurance
2. Dommages matériels et dommages immatériels consécutifs	1.000.000 € par année d'assurance
3. Dommages immatériels non consécutifs	250.000 € par année d'assurance
4. Atteintes à l'environnement	1.000.000 € par année d'assurance
5. Biens confiés	50.000 € par année d'assurance
GARANTIE SOLIDITE OUVRAGES NON SOUMIS A L'OBLIGATION D'ASSURANCE DECENNALE	MONTANT DES GARANTIES
Dommages de la nature de ceux prévus par l'article 1792 du code civil affectant la solidité des réalisations de l'Assuré, lorsque celui-ci intervient sur des ouvrages non soumis à l'obligation d'assurance conformément à l'article L243-1.1 paragraphe 1 du Code des Assurances. Il est précisé que ne sont pas compris dans cette garantie les éléments d'équipement, ainsi que les dommages qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination sans en affecter la solidité.	1.000.000 € par année d'assurance

LE MONTANT MAXIMUM POUR L'ENSEMBLE DES GARANTIES EST LIMITE A EUR 3.000.000 PAR ANNEE D'ASSURANCE TOUS DOMMAGES CONFONDUS.

Observations

La présente attestation est valable du 01/01/2026 au 31/12/2026.

La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisés dans les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait le 11/12/2025,

Le mandataire, Nexus Europe SAS
Pour le compte de l'assureur
AXIS SPECIALTY EUROPE SE.