

Rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

REFERENCES MISSION

Rapport N° : 27106937/S2/1/AM-RTV_V1

Rédigé le : 10/10/2025

Référence au programme de travaux :

Mail du 20253006 AVP AFF 27106937 Cour d'appel de Colmar

Mail du 20253006 AVPAFF 27106937 Cour d'appel de Colmar
réalisé le 20/06/2025 par CHOUKOUR Hicham

DONNEUR D'ORDRE

Hicham CHOUKOUR

1 BOULEVARD ARCHIMEDE

CHAMPS SUR MARNE

77444 MARNE LA VALLEE CEDEX 2

SITE D'INTERVENTION

Cour d appel de Colmar DBE

9 Avenue Raymont Poincare

68000 COLMAR

BAT PRINCIPAL

Latitude : 48.071400 / Longitude : 7.350800

Date(s) d'intervention(s) :

Du 01/07/2025 au 01/07/2025 ; Du 22/09/2025 au 22/09/2025



SYNTHESE DE CONCLUSION



OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
Sylvain Briot	Diagnostiqueur	Certification N° 24-2739	Sylvain Briot
			

Le présent rapport comporte 60 pages, dont 41 pages d'annexes. Il ne peut être reproduit qu'intégralement.

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION	3
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre	3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage	3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage	5
2. CONCLUSIONS	6
2.1. Obligations réglementaires	7
3. INFORMATIONS GENERALES	8
3.1. Immeuble bâti objet de la mission	8
3.2. Parties prenantes	8
4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE	8
4.1. Références réglementaires	8
5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	9
5.1. Date(s) de visite(s)	9
5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020	9
5.3. Conditions spécifiques	9
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite	9
6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	10
6.1. Matériaux et produits repérés	10
6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante	20
7. ANNEXES	20
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées	20
7.2. Photos prélèvements	21
7.3. Photos sondages	28
7.4. Photos observations	30
7.5. Attestation d'assurance	31
7.6. Certificat de compétence	33
7.7. Croquis de repérage	34
7.8. Rapport d'analyse du laboratoire	42

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets



1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Remplacement des plafonniers et lampes murales sur trois niveaux (voir plan travaux). Ajout de main courante dans l'escalier, qui entoure l'ascenseur. Ajout d'une tablette bois sur l'accueil, ajout de vitrophanie sur les portes vitrés de l'accueil, remplacement de la moquette de l'accueil. Implantation de luminaires sur la façade extérieure. Remplacement de la main courante de l'escalier extérieur avec fixation sur les marches. Sciage des nez de marches extérieur. Ajout bande de guidage. Combles ajout de cloisons de compartimentage. Toilettes homme et femme, suppression des sanitaires et évier, pose d'un habillage, suppression de la cloison bois.

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
02 - Parois verticales extérieures et façades	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Ardoises composites hors fibres-ciment, Ardoises en fibres-ciment, Bacs en fibres-ciment, Eléments de remplissage, Joints d'assemblage, Joints d'étanchéité, Mastics, Panneaux, Peinture, Plaques, Revêtements intérieurs anti condensation, Tresses
Façades lourdes y compris poteaux	Appuis de fenêtres en fibres-ciment, Coffrages perdus, Colle, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de pate de verre, Couvre-joints, Eléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire, Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs, Enduits pelliculaires de lissage/débullage, Garnissage des joints de dilatation, Imperméabilisant, Isolant, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Joints de faïence, Joints de pate de verre, Peintures, Primaïres d'accrochage, Ragréage, Revêtements plastiques épais (RPE)
03 - Parois verticales intérieures	
Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot, Bourre en vrac, Enduits de jointoiment des plaques de plâtre, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Isolants intérieurs fibreux, Jonctions panneaux préfabriqués : entre panneaux, en tête et en pieds de cloisons (joints, tresse, carton, fibres-ciment), Panneaux de cloisons, Peinture, Plots de colle, Sous couches des tissus muraux
Gaines et coffres verticaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiment des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux), Panneaux
Menuiseries intérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage, Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints coupe-feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Peinture, Revêtements durs
Plinthes	Peintures
Portes	

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
Poteaux	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poteaux, Flocages, Joints d'assemblage avec poutraison, Joints de dilatation, Peintures, Revêtements durs
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de plinthe, Dalles plastique, Joints de carrelage, Joints de faïence, Joints de plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambbris), Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Primaires d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs en fibres-ciment, Sous couches des tissus muraux, Vinyles
04 - Plafonds et faux plafonds	
Charpentes	Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, calfeutremments, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Revêtements bitumineux
Plafonds	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives
Poutres	Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poutres, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, calfeutremments, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures, Revêtements bitumineux
05 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sol	Colles bitumineuses, Colles de carrelage, Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Dalles moquettes avec entrecoche noire, Enduit de cuvelage, Fourreaux, Joints de cantonnement sur faux planchers, Joints de carrelage, Joints de dilatation et d'assemblage, Moquettes, Nez de marche, Peintures de sol, Plaques en fibres-ciment, Primaires d'accrochage, Ragréages, Rebouchages autour de conduits, Revêtements de sols sportifs, Sols coulés à base ciment, Sous-couches des revêtements souples
08 - Equipements divers et accessoires	
Equipements	Peintures

1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Partie(s) du bâtiment :

Extérieur

RDC : DGT Circulation 1 CA / Locaux Technique CA / Escalier Emprise CA / DGT Circulation 2 CA / Bureaux N°52 / Accueil / Hall d'entrée accueil

N+1 : Toilette H Public / Toilette F Public / DGT Circulation / DGT 2 Circulation / Escalier

N+2 : DGT Circulation / Escalier

N+3 : Totalité des combles

2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : Cour d appel de Colmar DBE
9 Avenue Raymont Poincare
68000 COLMAR

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
Cour d appel de Colmar DBE	Administrations, bureaux	Autres	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non-communicué

3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
Hicham CHOUKOUR	Donneur d'ordre	/	1 BOULEVARD ARCHIMEDE 77444 MARNE LA VALLEE CEDEX 2	0354953159 - 0634535422
Renaud WEBER	Accompagnateur	/	/	+33 6 07 29 82 84 - renaud.weber@justice.fr
HICHAM CHOUKOUR	Gestionnaire	MINISTERE DE LA JUSTICE	20, boulevard de la Mothe 54000 Nancy	+33 6 34 53 54 22 - hicham.choukour@justice.gouv.fr
UNION GROUPEMENTS D ACHATS	Propriétaire	/	9 Av. Raymond Poincaré 68000 Colmar	/

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Du 01/07/2025 au 01/07/2025
Du 22/09/2025 au 22/09/2025

5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation...)

5.3. Conditions spécifiques

- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
Programme de travaux / Mail du 20253006 AVP AFF 27106937 Cour d'appel de Colmar	CHOUKOUR Hicham	30/06/2025	Maildu20253006AVP AFF27106937Courd' appeldeColmar	/
Repérage amiante avant travaux / AMIA- RAPPORT AMIANTE CA COLMAR _R	Aurélien BREYER BUREAU VERITAS	12/10/2022	13131815/ S2.2.2.rev1.R	Absence d'amiante
Repérage amiante avant travaux / 22124719 AM RTV CA COLMAR BUREAU B46	Aurélien BREYER BUREAU VERITAS	12/07/2024	22124719/S2/2/AM- RTV_V1	Absence d'amiante

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
Sxx = Sondage n°xx
xx* = élément témoin de la ZPSO
Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :
AN = Analyse
DC = Document consulté
MA = Marquage
PN = Ne contient pas d'amiante par nature

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> Escalier Ouest	Revêtements de sol	Dalles moquettes avec entrecouche noire	Plastique	Foncé, Gris	16	P31* N	/	AN	/	Non
RDC -> Escalier Ouest	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Beige, Foncé	16	P31* N	/	AN	/	Non
RDC -> Escalier Ouest	Revêtements de sol	Dalles moquettes avec entrecouche noire	Plastique	Foncé, Gris	16	P32 N	/	AN	/	Non
RDC -> Escalier Ouest	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Beige, Foncé	16	P32 N	/	AN	/	Non
RDC -> Escalier Ouest	Revêtements de sol	Nez de marche	Plastique	Foncé, Gris	17	P33* N	/	AN	/	Non
RDC -> Escalier Ouest	Plafonds	Peintures décoratives	Epais	Blanc	18	Idem P 34	/	AN	/	Non
RDC -> Escalier Ouest	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Blanc	18	Idem P 34	/	AN	/	Non
RDC -> DGT Circu 1	Plafonds	Peintures décoratives	Epais	Blanc	18	P34* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> DGT Circu 1	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Blanc	18	P34* N	/	AN	/	Non
RDC -> DGT Circu 2	Plafonds	Peintures décoratives	Epais	Blanc	18	P35 N	/	AN	/	Non
RDC -> DGT Circu 2	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Blanc	18	P35 N	/	AN	/	Non
RDC -> Locaux tech	Plafonds	Peintures décoratives	Epais	Blanc	18	Idem P 34	/	AN	/	Non
RDC -> Locaux tech	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Blanc	18	Idem P 34	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau N°52	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	14	P38* N	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau N°52	Plafonds	Peintures décoratives	Epais	Blanc	18	Idem P 34	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau N°52	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Blanc	18	Idem P 34	/	AN	/	Non
RDC -> Accueil	Plafonds	Peintures décoratives	Epais	Blanc	18	Idem P 34	/	AN	/	Non
RDC -> Accueil	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Blanc	18	Idem P 34	/	AN	/	Non
RDC -> Hall d'entrée accueil	Plafonds	Peintures décoratives	Epais	Blanc	18	Idem P 34	/	AN	/	Non
RDC -> Hall d'entrée accueil	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Blanc	18	Idem P 34	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
N+1 -> Toilette F Public	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	12	/	S6	AN	/	Non
N+1 -> Toilette F Public	Revêtements de sol	Joints de carrelage	Ciment	Gris	12	/	S6	AN	/	Non
N+1 -> Toilette F Public	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Beige	12	/	S6	AN	/	Non
N+1 -> Toilette F Public	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Gris	13	P26* N	/	AN	/	Non
N+1 -> Toilette F Public	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	Ciment	Gris	13	P26* N	/	AN	/	Non
N+1 -> Toilette F Public	Plafonds	Peintures décoratives	Epais	Blanc	18	Idem P 34	/	AN	/	Non
N+1 -> Toilette F Public	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Blanc	18	Idem P 34	/	AN	/	Non
N+1 -> Toilette H Public	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	12	P23* N	/	AN	/	Non
N+1 -> Toilette H Public	Revêtements de sol	Joints de carrelage	Ciment	Gris	12	P23* N	/	AN	/	Non
N+1 -> Toilette H Public	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Beige	12	P23* N	/	AN	/	Non
N+1 -> Toilette H Public	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	12	P24 N	/	AN	/	Non
N+1 -> Toilette H Public	Revêtements de sol	Joints de carrelage	Ciment	Gris	12	P24 N	/	AN	/	Non
N+1 -> Toilette H Public	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Beige	12	P24 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
N+1 -> Toilette H Public	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Gris	13	P25 N	/	AN	/	Non
N+1 -> Toilette H Public	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	Ciment	Gris	13	P25 N	/	AN	/	Non
N+1 -> Toilette H Public	Plafonds	Peintures décoratives	Epais	Blanc	18	Idem P 34	/	AN	/	Non
N+1 -> Toilette H Public	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Blanc	18	Idem P 34	/	AN	/	Non
N+1 -> DGT Circulation	Plafonds	Peintures décoratives	Epais	Blanc	18	/	S12	AN	/	Non
N+1 -> DGT Circulation	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Blanc	18	/	S12	AN	/	Non
N+1 -> DGT Circulation	Plafonds	Peintures décoratives	Epais	Blanc	18	/	S13	AN	/	Non
N+1 -> DGT Circulation	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Blanc	18	/	S13	AN	/	Non
N+1 -> DGT Circulation 2	Plafonds	Peintures décoratives	Epais	Blanc	18	P4_ant N	/	AN	Prélèvement antérieur : P4 Repérage amiante avant travaux - AMIA-RAPPORT AMIANTE CA COLMAR_R - 12/10/2022	Non
N+1 -> DGT Circulation 2	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Blanc	18	P4_ant N	/	AN	Prélèvement antérieur : P4 Repérage amiante avant travaux - AMIA-RAPPORT AMIANTE CA COLMAR_R - 12/10/2022	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
N+1 -> DGT Circulation 2	Plafonds	Peintures décoratives	Epais	Blanc	18	P3_ant N	/	AN	Prélèvement antérieur : P3 Repérage amiante avant travaux - AMIA-RAPPORT AMIANTE CA COLMAR_R - 12/10/2022	Non
N+1 -> DGT Circulation 2	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Blanc	18	P3_ant N	/	AN	Prélèvement antérieur : P3 Repérage amiante avant travaux - AMIA-RAPPORT AMIANTE CA COLMAR_R - 12/10/2022	Non
N+1 -> Escalier Ouest	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	14	/	S7	AN	/	Non
N+1 -> Escalier Ouest	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	Epais	Gris	15	/	S8	AN	/	Non
N+1 -> Escalier Ouest	Plafonds	Peintures décoratives	Epais	Blanc	18	Idem P 34	/	AN	/	Non
N+1 -> Escalier Ouest	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Blanc	18	Idem P 34	/	AN	/	Non
N+1 -> Hall	Plafonds	Peintures décoratives	Epais	Blanc	18	Idem P 34	/	AN	/	Non
N+1 -> Hall	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Blanc	18	Idem P 34	/	AN	/	Non
N+1 -> Bureau B46	Plafonds	Peintures décoratives	Epais	Blanc	18	P1_ant N	/	AN	Prélèvement antérieur : P1 Repérage amiante avant travaux - 22124719 AM RTV CA COLMAR BUREAU B46 - 12/07/2024	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
N+1 -> Bureau B46	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Blanc	18	P1_ant N	/	AN	Prélèvement antérieur : P1 Repérage amiante avant travaux - 22124719 AM RTV CA COLMAR BUREAU B46 - 12/07/2024	Non
N+1 -> Bureau B46	Plafonds	Peintures décoratives	Epais	Blanc	18	P2_ant N	/	AN	Prélèvement antérieur : P2 Repérage amiante avant travaux - 22124719 AM RTV CA COLMAR BUREAU B46 - 12/07/2024	Non
N+1 -> Bureau B46	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Blanc	18	P2_ant N	/	AN	Prélèvement antérieur : P2 Repérage amiante avant travaux - 22124719 AM RTV CA COLMAR BUREAU B46 - 12/07/2024	Non
N+2 -> DGT Cirulation	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	14	/	S9	AN	/	Non
N+2 -> DGT Cirulation	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	14	/	S10	AN	/	Non
N+2 -> DGT Cirulation	Plafonds	Peintures décoratives	Epais	Blanc	18	/	S15	AN	/	Non
N+2 -> DGT Cirulation	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Blanc	18	/	S15	AN	/	Non
N+2 -> Escalier Ouest	Plafonds	Peintures décoratives	Epais	Blanc	18	/	S14	AN	/	Non
N+2 -> Escalier Ouest	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Blanc	18	/	S14	AN	/	Non
N+2 -> Escalier Ouest	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	14	P27 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
N+2 -> Escalier Ouest	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	14	P28 N	/	AN	/	Non
N+2 -> Escalier Ouest	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	Epais	Gris	15	P29* N	/	AN	/	Non
N+2 -> Escalier Ouest	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	Epais	Gris	15	P30 N	/	AN	/	Non
EXTERIEUR	Revêtements de sol	Joints de dilatation et d'assemblage	Ciment	Rouge	21	/	S11	AN	/	Non
EXTERIEUR	Revêtements de sol	Peintures de sol	Décoratif	Blanc	19	P36* N	/	AN	/	Non
EXTERIEUR	Revêtements de sol	Peintures de sol	Décoratif	Blanc	19	P37 N	/	AN	/	Non
EXTERIEUR	Revêtements de sol	Joints de dilatation et d'assemblage	Ciment	Beige	20	P39* N	/	AN	/	Non
EXTERIEUR	Revêtements de sol	Joints de dilatation et d'assemblage	Ciment	Rouge	21	P40* N	/	AN	/	Non
EXTERIEUR	Revêtements de sol	Rebouchages autour de conduits	Ciment	Noir, Gris	23	P42* N	/	AN	Rebouchage au pied de la main courante extérieure.	Non
EXTERIEUR	Revêtements de sol	Rebouchages autour de conduits	Ciment	Clair, Gris	23	P42* N	/	AN	Rebouchage au pied de la main courante extérieure.	Non
EXTERIEUR	Equipements	Peintures	Décoratif	Gris	22	P41* N	/	AN	Peinture main courante extérieure.	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
N+3	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	2	/	S1	AN	Enduit épais non lisse, granuleux.	Non
N+3	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	2	/	S2	AN	Enduit épais non lisse, granuleux.	Non
N+3	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	2	/	S3	AN	Enduit épais non lisse, granuleux.	Non
N+3	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	2	/	S4	AN	Enduit épais non lisse, granuleux.	Non
N+3	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	2	/	S5	AN	Enduit épais non lisse, granuleux.	Non
N+3	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Beige	8	P12* N	/	AN	/	Non
N+3	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	8	P12* N	/	AN	/	Non
N+3	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	8	P12* N	/	AN	/	Non
N+3	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Beige	8	P13 N	/	AN	/	Non
N+3	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	8	P13 N	/	AN	/	Non
N+3	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	8	P13 N	/	AN	/	Non
N+3	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	1	P1* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
N+3	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	2	P2* N	/	AN	Enduit épais non lisse, granuleux.	Non
N+3	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	2	P3 N	/	AN	Enduit épais non lisse, granuleux.	Non
N+3	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Clair, Gris	3	P4* N	/	AN	Enduit ciment de rebouchage autour de la porte, gris clair, non lissé.	Non
N+3	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Clair, Gris	3	P5 N	/	AN	Enduit ciment de rebouchage autour de la porte, gris clair, non lissé.	Non
N+3	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	4	P6* N	/	AN	Enduit ciment de rebouchage linteau porte, gris lissé.	Non
N+3	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	4	P7 N	/	AN	Enduit ciment de rebouchage linteau porte, gris lissé.	Non
N+3	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Foncé, Gris	6	P9* N	/	AN	Enduit de rebouchage gris foncé lisse autour de la porte.	Non
N+3	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Blanc	7	P10* N	/	AN	/	Non
N+3	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Blanc	7	P11 N	/	AN	/	Non
N+3	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Lissé	Beige	10	P14* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
N+3	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Lissé	Beige	10	P15 N	/	AN	/	Non
N+3	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	1	P18 N	/	AN	/	Non
N+3	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	11	P20* N	/	AN	Enduit lissé gris clair.	Non
N+3	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	11	P21 N	/	AN	Enduit lissé gris clair.	Non
N+3	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Foncé, Gris	6	P22 N	/	AN	Enduit de rebouchage gris foncé lisse autour de la porte.	Non
N+3	Portes	Peintures	Décoratif	Blanc	5	P8* N	/	AN	/	Non
N+3	Portes	Peintures	Décoratif	Beige	9	P16* N	/	AN	/	Non
N+3	Portes	Peintures	Décoratif	Beige	9	P17 N	/	AN	/	Non
N+3	Portes	Peintures	Décoratif	Blanc	5	P19 N	/	AN	/	Non

7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées


La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
RDC	/
RDC -> Escalier Ouest	/
RDC -> DGT Circu 1	/
RDC -> DGT Circu 2	/
RDC -> Locaux tech	/
RDC -> Bureau N°52	/
RDC -> Accueil	/
RDC -> Hall d'entrée accueil	/
N+1	/
N+1 -> Toilette F Public	/
N+1 -> Toilette H Public	/
N+1 -> DGT Circulation	/
N+1 -> DGT Circulation 2	/
N+1 -> Escalier Ouest	/
N+1 -> Hall	/
N+1 -> Bureau B46	/
N+2	/
N+2 -> DGT Circulation	/
N+2 -> Escalier Ouest	/
EXTERIEUR	/
N+3	/

7.2. Photos prélèvements

P31	ZPSO 16
RDC -> Escalier Ouest	
	
Revêtements de sol -> Dalles moquettes avec entrecouche noire Colles non bitumineuses	

P32	ZPSO 16
RDC -> Escalier Ouest	
	
Revêtements de sol -> Dalles moquettes avec entrecouche noire Colles non bitumineuses	

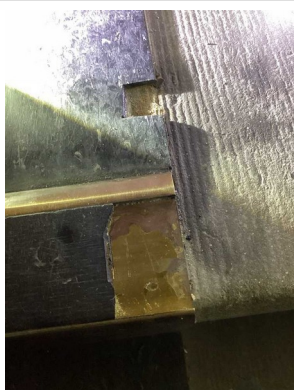P33	ZPSO 17
RDC -> Escalier Ouest	
	
Revêtements de sol -> Nez de marche	

P34	ZPSO 18
RDC -> DGT Circu 1	
	
Plafonds -> Peintures décoratives Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P35	ZPSO 18
RDC -> DGT Circu 2	
	
Plafonds -> Peintures décoratives Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P38	ZPSO 14
RDC -> Bureau N°52	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P26	ZPSO 13
N+1 -> Toilette F Public	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence Joints de faïence	

P23	ZPSO 12
N+1 -> Toilette H Public	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Joints de carrelage Ragréages	

P24	ZPSO 12
N+1 -> Toilette H Public	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Joints de carrelage Ragréages	

P25	ZPSO 13
N+1 -> Toilette H Public	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence Joints de faïence	

P27	ZPSO 14
N+2 -> Escalier Ouest	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P28	ZPSO 14
N+2 -> Escalier Ouest	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P29	ZPSO 15
N+2 -> Escalier Ouest	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture	

P30	ZPSO 15
N+2 -> Escalier Ouest	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture	

P36	ZPSO 19
EXTERIEUR	
	
Revêtements de sol -> Peintures de sol	


P37	ZPSO 19
EXTERIEUR	
	
Revêtements de sol -> Peintures de sol	

P39	ZPSO 20
EXTERIEUR	
	
Revêtements de sol -> Joints de dilatation et d'assemblage	

P40	ZPSO 21
EXTERIEUR	
	
Revêtements de sol -> Joints de dilatation et d'assemblage	

P42	ZPSO 23
EXTERIEUR	
	
Revêtements de sol -> Rebouchages autour de conduits Rebouchages autour de conduits	

P41	ZPSO 22
EXTERIEUR	
	
Equipements -> Peintures	

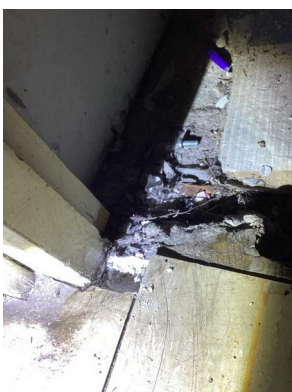P12	ZPSO 8
N+3	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B) Colles non bitumineuses Ragréages	

P13	ZPSO 8
N+3	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B) Colles non bitumineuses Ragréages	

P1	ZPSO 1
N+3	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P2	ZPSO 2
N+3	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P3	ZPSO 2
N+3	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P4	ZPSO 3
N+3	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P5	ZPSO 3
N+3	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P6	ZPSO 4
N+3	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P7	ZPSO 4
N+3	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P9	ZPSO 6
N+3	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P10	ZPSO 7
N+3	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot	

P11	ZPSO 7
N+3	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot	

P14	ZPSO 10
N+3	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

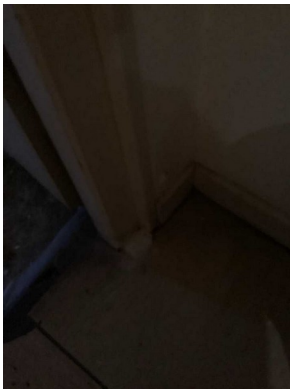P15	ZPSO 10
N+3	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P18	ZPSO 1
N+3	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P20	ZPSO 11
N+3	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P21	ZPSO 11
N+3	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P22	ZPSO 6
N+3	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P8	ZPSO 5
N+3	
	
Portes -> Peintures	

P16	ZPSO 9
N+3	
	
Portes -> Peintures	

P17	ZPSO 9
N+3	
	
Portes -> Peintures	

P19	ZPSO 5
N+3	
	
Portes -> Peintures	

7.3. Photos sondages

S6	ZPSO 12
N+1 -> Toilette F Public	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Joints de carrelage Ragréages	

S7	ZPSO 14
N+1 -> Escalier Ouest	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

S8	ZPSO 15
N+1 -> Escalier Ouest	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture	

S11	ZPSO 21
EXTERIEUR	
	
Revêtements de sol -> Joints de dilatation et d'assemblage	

S1	ZPSO 2
N+3	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

S2	ZPSO 2
N+3	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

S5	ZPSO 2
N+3	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

7.4. Photos observations

RDC -> Escalier Ouest		OBS 3
05 - Planchers et planchers techniques		
Revêtements de sol		
		Observation : Nez de marche vissé.
N+3		OBS 1
05 - Planchers et planchers techniques		
Revêtements de sol		
		Observation : Sol béton brut.
N+3		OBS 2
03 - Parois verticales intérieures		
Portes coupe-feu		
		Observation : Porte de 2002, marquage.

7.5. Attestation d'assurance



Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Immeuble Newtime - 40/52 boulevard du Parc
FR - 92200 Neuilly sur Seine

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incombent dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :

- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic mûrle

Missions exploitation :

- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic radon
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :

- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com



Autres missions :

- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

Il est précisé que SONT EXCLUS LES DOMMAGES CAUSES PAR L'AMIANTE.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non).....**1'000'000 EUR** par sinistre et
par année d'assurance

Période d'assurance : du 1^{er} janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au- delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 7 janvier 2025.
Pour la compagnie


Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
Signé par : Cours Michel Juliette Allavoine
E-mail : CS 30051 juliette.allavoine@allianz.com
Heure de : 92076 Paris La Défense 2025 10:12:02
Adresse IP : 92076 Paris La Défense
147.164.232.110

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michel - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com

7.6. Certificat de compétence

Saint Rémy les chevreuse, le 11/09/2025



**La certification de compétence de personnes physiques
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à**

BRIOT Sylvain

sous le numéro 24-2739

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes



GAZ

Prise d'effet : **31/07/2024** Validité : **30/07/2031**

[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]



Electricite

Prise d'effet : **31/07/2024** Validité : **30/07/2031**

[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]



Amiante Sans Mention

Prise d'effet : **31/07/2024** Validité : **30/07/2031**

[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]



Amiante Avec Mention

Prise d'effet : **31/07/2024** Validité : **30/07/2031**

[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]



Termites Metropole

Prise d'effet : **24/06/2024** Validité : **23/06/2031**

[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]



Plomb Crep

Prise d'effet : **24/06/2024** Validité : **23/06/2031**

[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]



Accréditation
N° 4-0540
portée disponible sur
www.cofrac.fr

Le maintien des dates mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier
PRO 06



Véronique DELMAY
Gestionnaire des certifiés

ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011
102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
01 30 85 25 71 – www.abcidia-certification.fr
ENR20 version : V11 du 03 Février 2025

7.7. Croquis de repérage

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	Cour d appel de Colmar DBE 9 Avenue Raymont Poincare 68000 COLMAR	
Localisation RDC	Date visite	Du 01/07/2025 au 22/09/2025
	Auteur	Sylvain Briot
	N° dossier	27106937/S2/1
	Planche	1 / 7
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

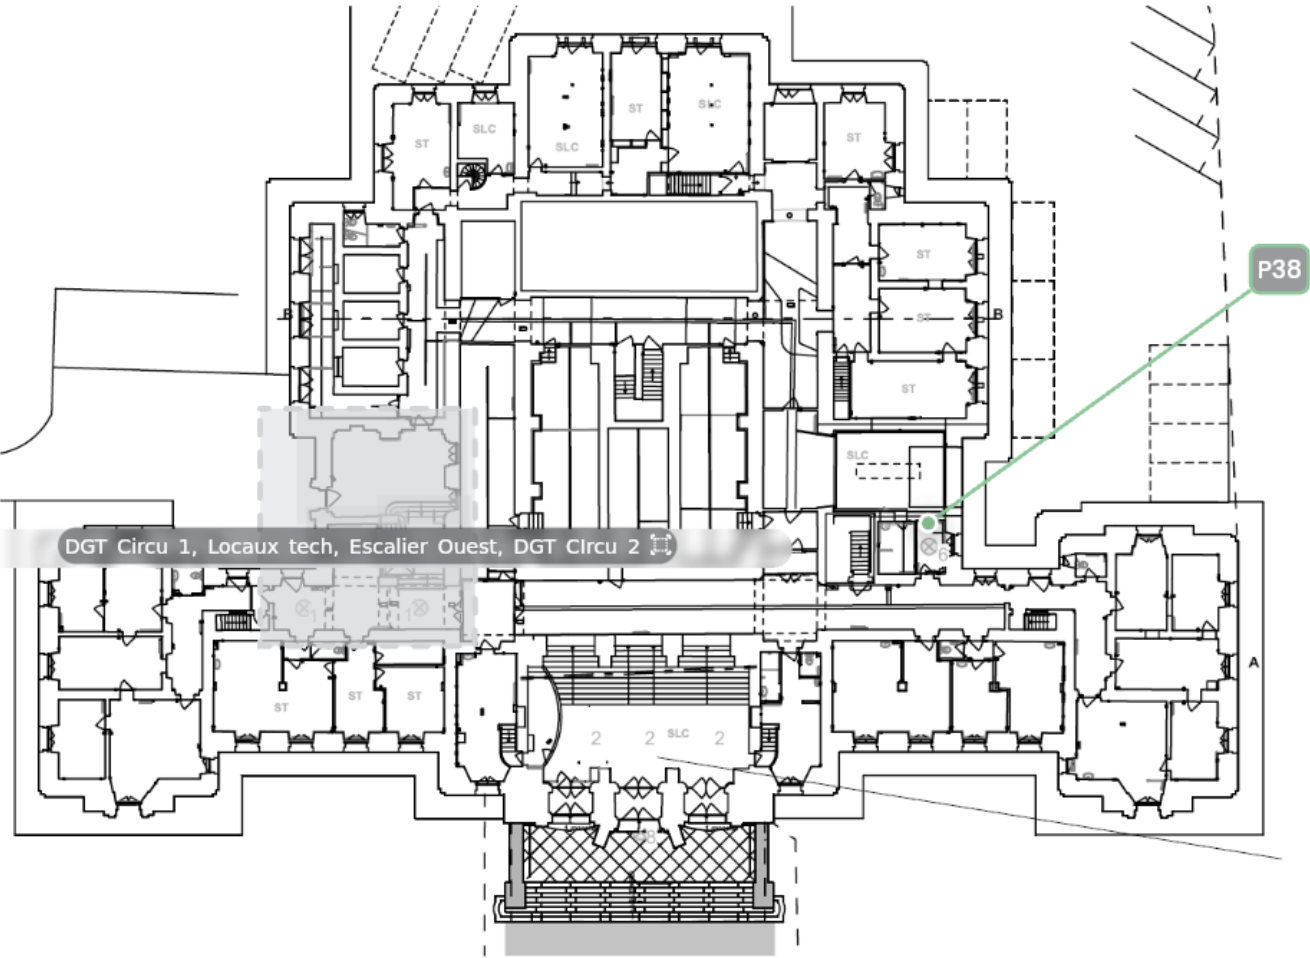


Planche partielle : les zones grisées font l'objet d'une autre planche de détail à consulter pour une vision complète du repérage réalisé

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	---

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	Cour d appel de Colmar DBE 9 Avenue Raymont Poincare 68000 COLMAR	
Localisation	Date visite	Du 01/07/2025 au 22/09/2025
RDC	Auteur	Sylvain Briot
	N° dossier	27106937/S2/1
	Planche	2 / 7
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		
Localisation de la zone isolée		
		

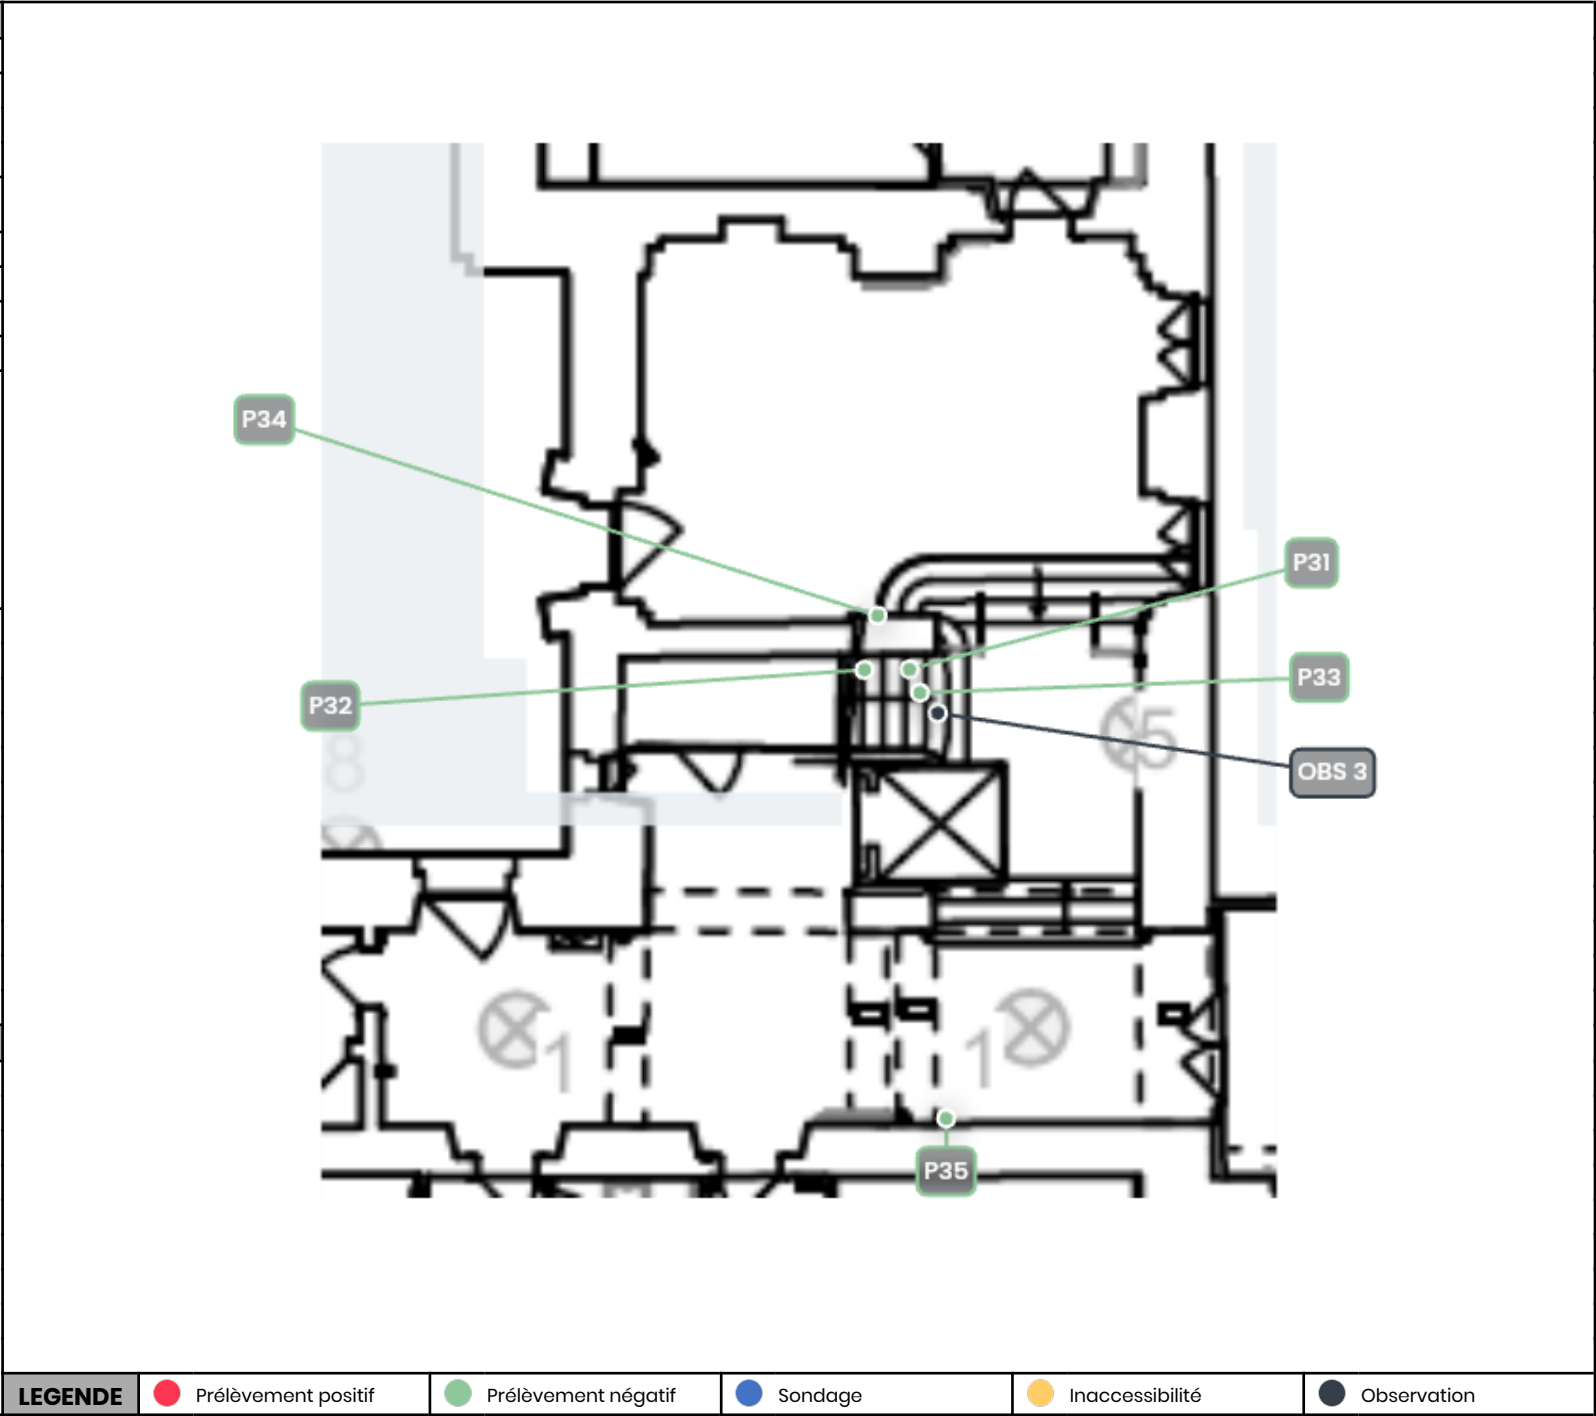


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	Cour d appel de Colmar DBE 9 Avenue Raymont Poincare 68000 COLMAR	
Localisation N+1	Date visite	Du 01/07/2025 au 22/09/2025
	Auteur	Sylvain Briot
	N° dossier	27106937/S2/1
	Planche	3 / 7
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		


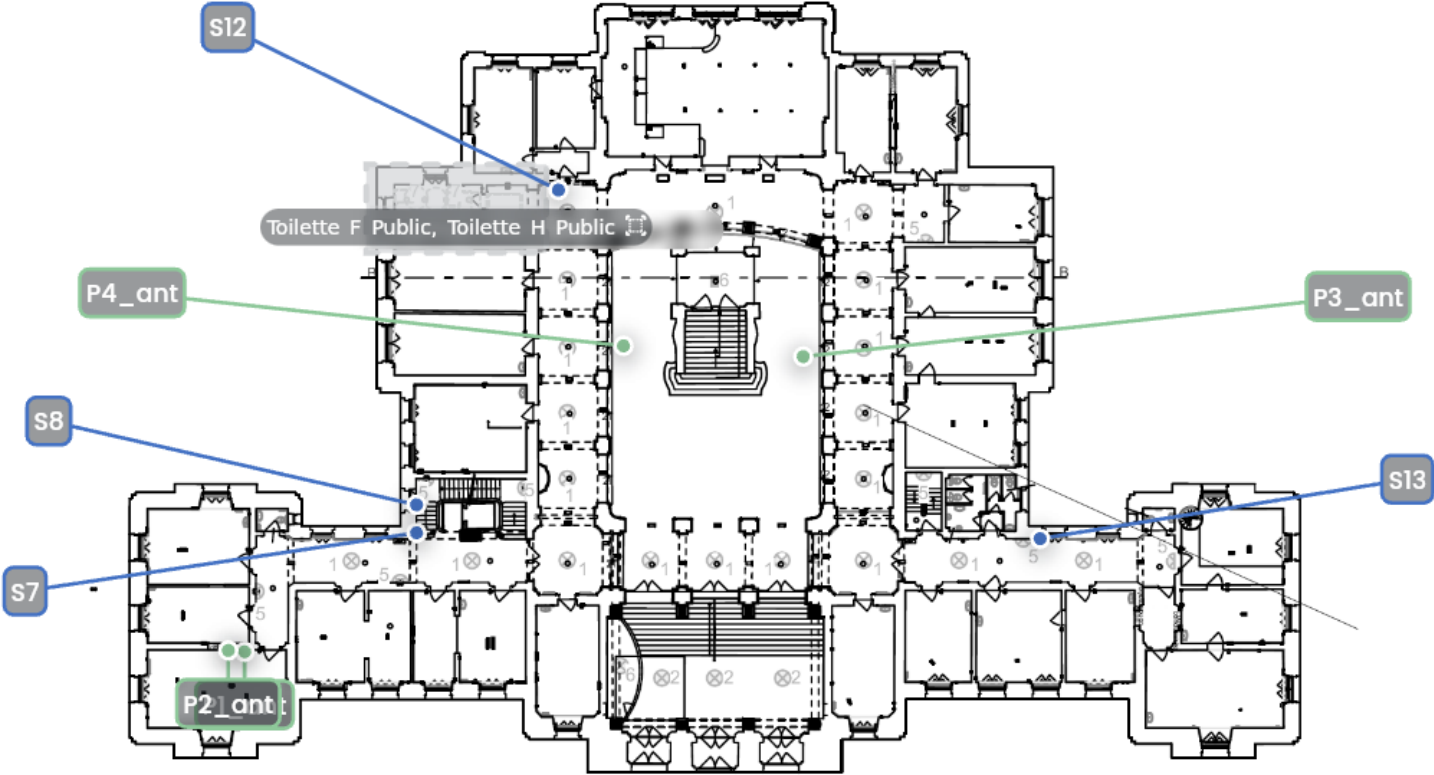


Planche partielle : les zones grisées font l'objet d'une autre planche de détail à consulter pour une vision complète du repérage réalisé


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	---

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	Cour d appel de Colmar DBE 9 Avenue Raymont Poincare 68000 COLMAR	
Localisation N+1	Date visite	Du 01/07/2025 au 22/09/2025
	Auteur	Sylvain Briot
	N° dossier	27106937/S2/1
	Planche	4 / 7
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		
Localisation de la zone isolée		
		

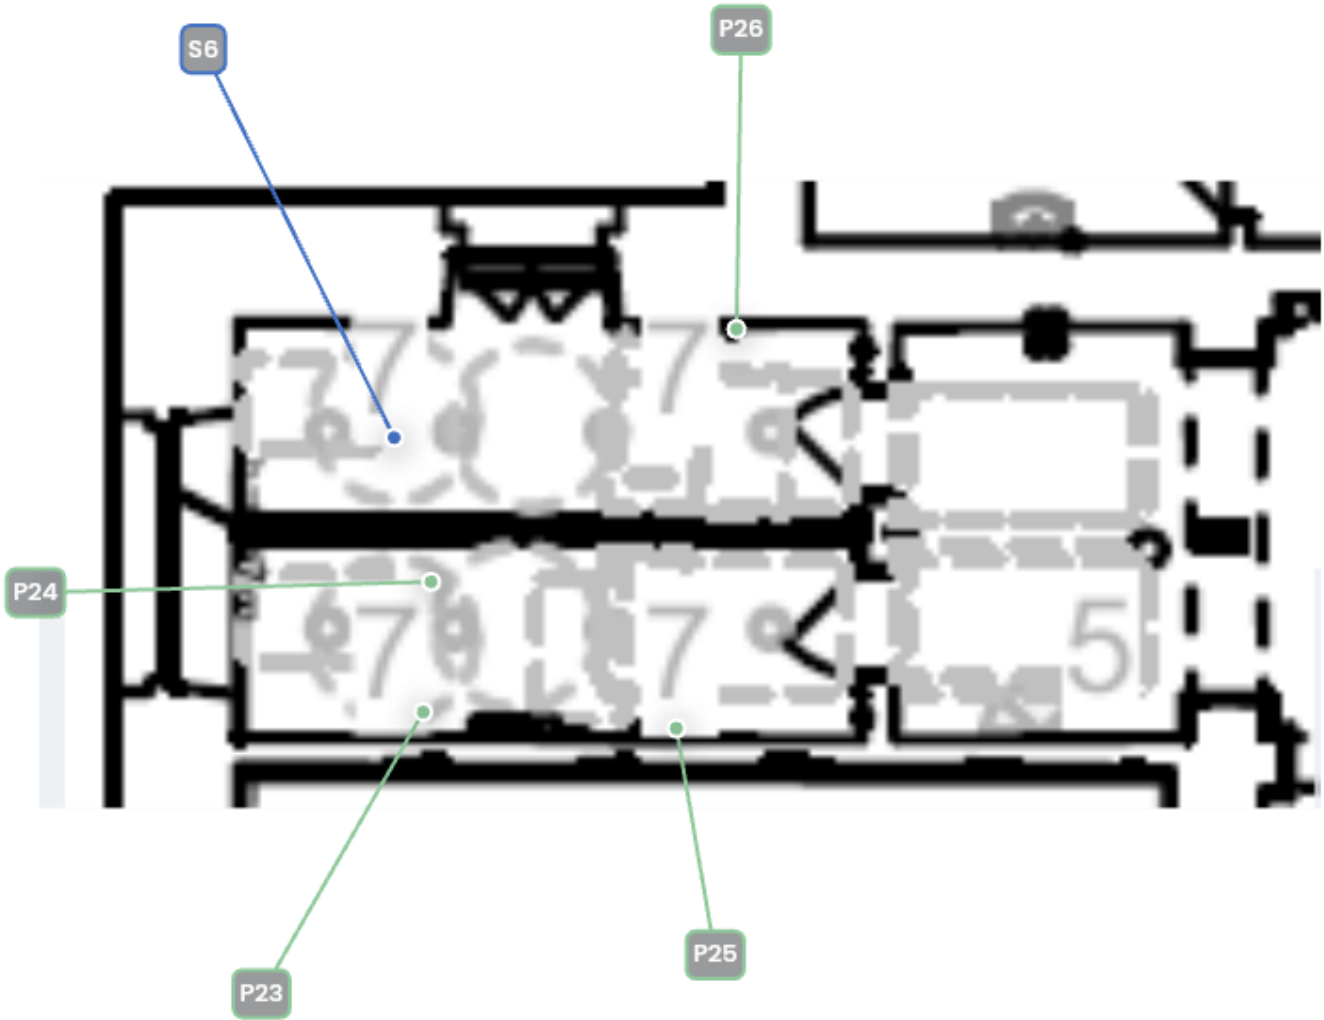


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	---

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	Cour d appel de Colmar DBE 9 Avenue Raymont Poincare 68000 COLMAR	
Localisation N+2	Date visite	Du 01/07/2025 au 22/09/2025
	Auteur	Sylvain Briot
	N° dossier	27106937/S2/1
	Planche	5 / 7
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

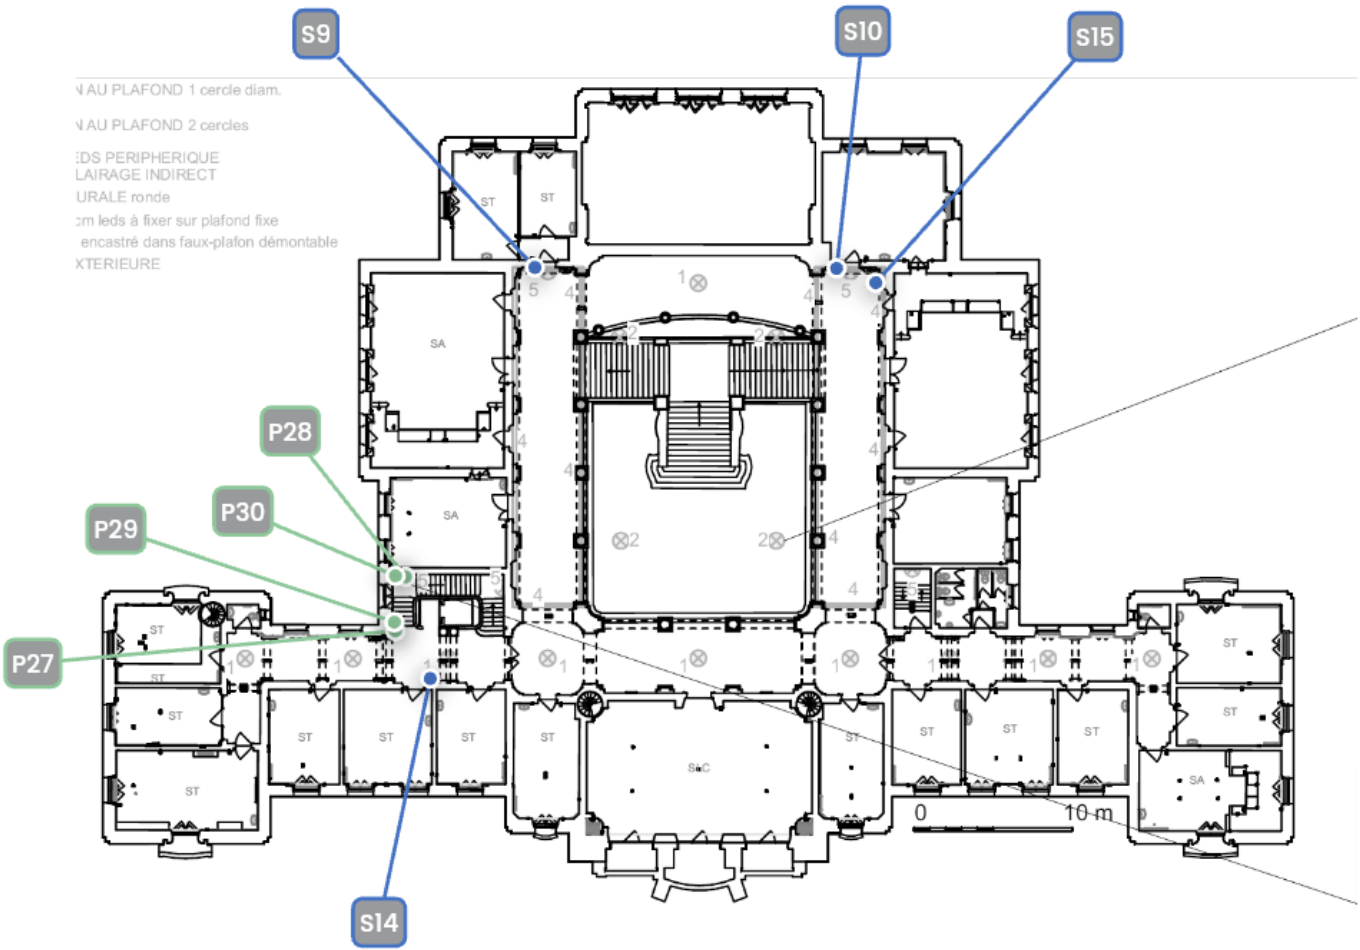


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	Cour d appel de Colmar DBE 9 Avenue Raymont Poincare 68000 COLMAR	
Localisation EXTERIEUR	Date visite	Du 01/07/2025 au 22/09/2025
	Auteur	Sylvain Briot
	N° dossier	27106937/S2/1
	Planche	6 / 7
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

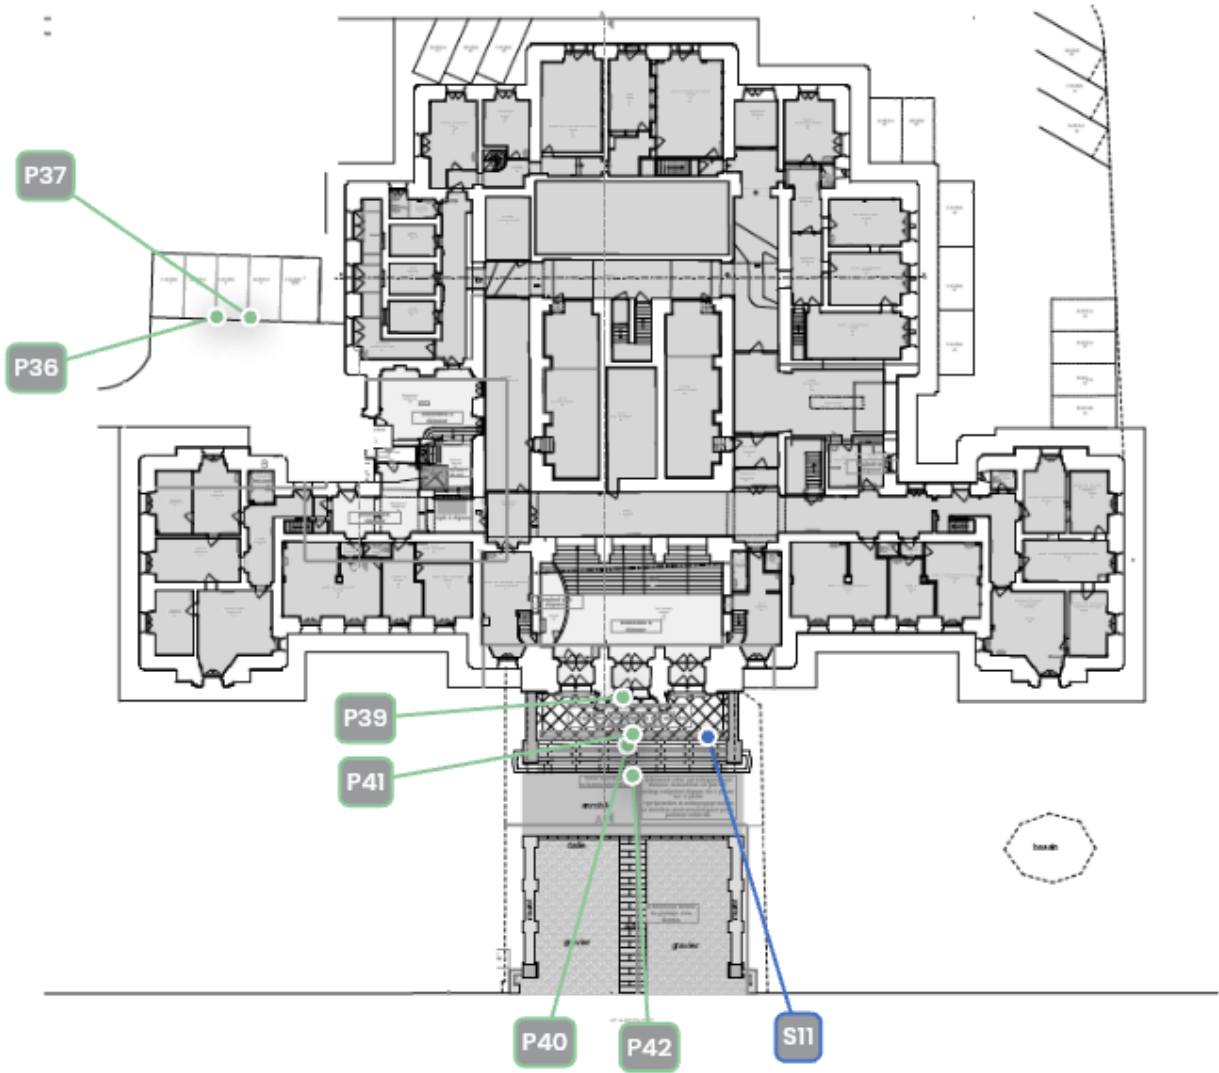

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	Cour d appel de Colmar DBE 9 Avenue Raymont Poincare 68000 COLMAR	
Localisation N+3	Date visite	Du 01/07/2025 au 22/09/2025
	Auteur	Sylvain Briot
	N° dossier	27106937/S2/1
	Planche	7 / 7
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

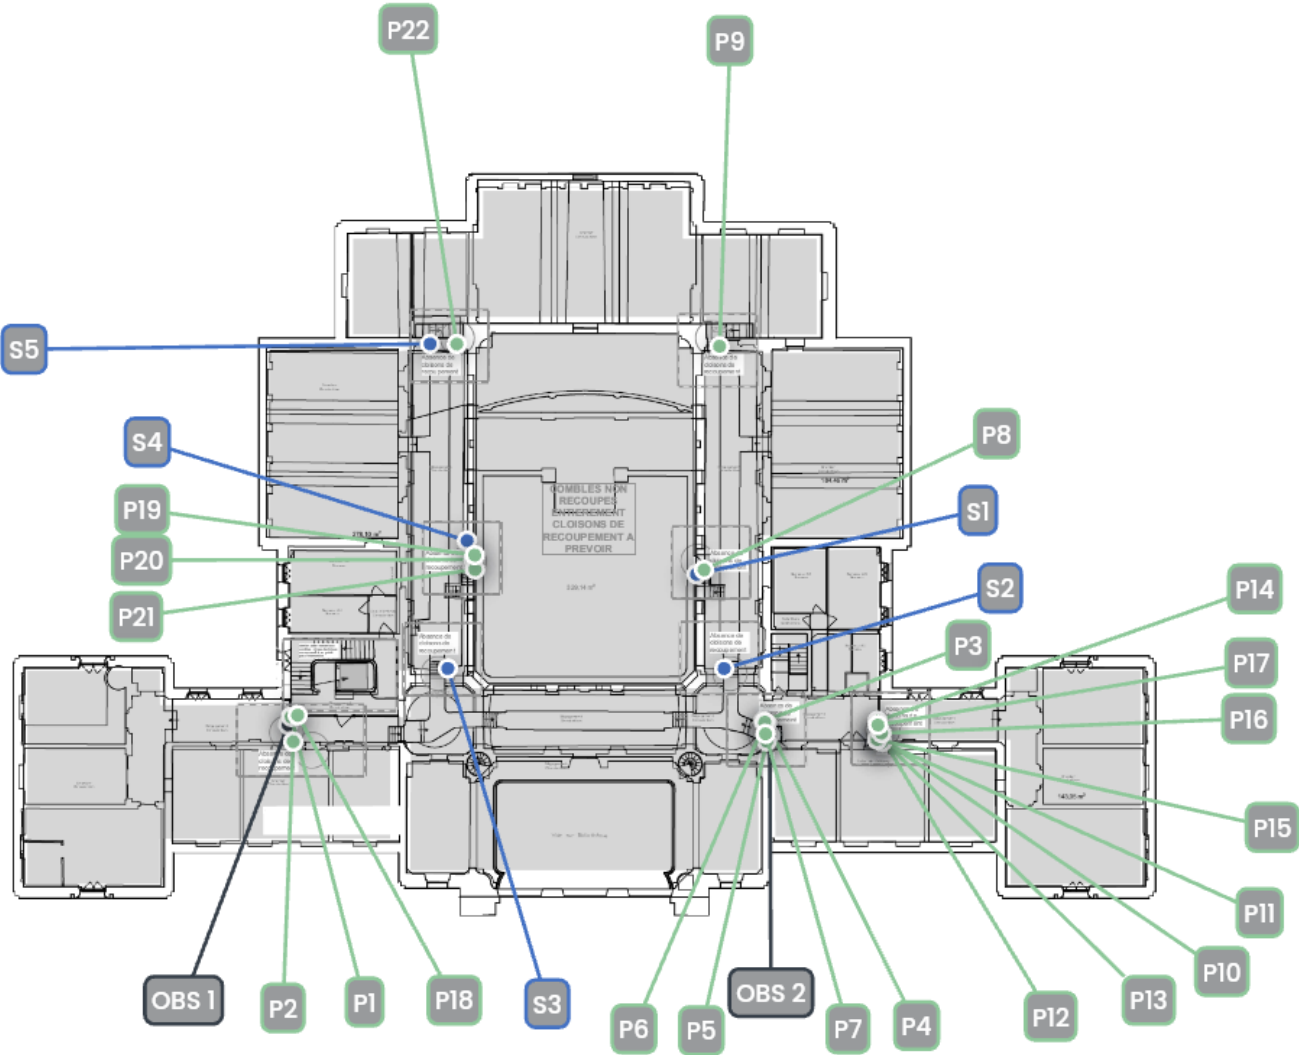

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

7.8. Rapport d'analyse du laboratoire

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Mr. Sylvain BRIOT
29 rue Antoine de St Exupéry - ZAC de Frocourt
54710 FLEVILLE DEVANT NANCY

Notre référence : AR-25-LE-116841-01

Numéro de dossier : 25A032857

Référence de dossier : 1510797887/27106937/S2/1/2_27106937/2/1

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25A032857-001 - Référence *BV3KG7947 Réf. Prel : P27 N+2 - Escalier Ouest/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A032857-002 - Référence *BV3KG7949 Réf. Prel : P28 N+2 - Escalier Ouest/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A032857-003 - Référence *BV3KG7948 Réf. Prel : P29 N+2 - Escalier Ouest/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Epais/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A032857-004 - Référence *BV3KG7950 Réf. Prel : P30 N+2 - Escalier Ouest/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Epais/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A032857-005 - Référence *BV3KG7951 Réf. Prel : P31 RDC - Escalier Ouest/Revêtements de sol - (Plastique/Gris, Foncé)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A032857-006 - Référence *BV3KG7952 Réf. Prel : P32 RDC - Escalier Ouest/Revêtements de sol - (Plastique/Gris, Foncé)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A032857-007 - Référence *BV3KG7953 Réf. Prel : P33 RDC - Escalier Ouest/Revêtements de sol - (Plastique/Gris, Foncé)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25A032857-008 - Référence *BV3KG7954 Réf. Prel : P34 RDC - DGT Circu 1/Plafonds - (Epais/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25A032857-009 - Référence *BV3KG7955 Réf. Prel : P35 RDC - DGT Circu 2/Plafonds - (Epais/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25A032857-010 - Référence *BV3KG7956 Réf. Prel : P36 EXTERIEUR/Revêtements de sol - (Décoratif/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25A032857-011 - Référence *BV3KG7957 Réf. Prel : P37 EXTERIEUR/Revêtements de sol - (Décoratif/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25A032857-012 - Référence *BV3KG7958 Réf. Prel : P38 RDC - Bureau N°52/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25A032857-013 - Référence *BV3KG7959 Réf. Prel : P39 EXTERIEUR/Revêtements de sol - (Ciment/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25A032857-014 - Référence *BV3KG7960 Réf. Prel : P40 EXTERIEUR/Revêtements de sol - (Ciment/Rouge)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25A032857-015 - Référence *BV3KG7961 Réf. Prel : P41 EXTERIEUR/Equipements - (Décoratif/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25A032857-016 - Référence *BV3KG7962 Réf. Prel : P42 EXTERIEUR/Revêtements de sol - (Ciment/Gris, Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT EST SAS
REFERANT ST LABO**
20 rue du Kochersberg - CS 50047
67701 SAVERNE CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-055610-01 Date d'émission de rapport : 30/09/2025 4:04 Page1/5
Référence laboratoire N° : 25RI069033 Référence de suivi du dossier N° : 25A032857
Reçu au laboratoire le : 25/09/2025 Date de réception : 24/09/2025
Date d'analyse : 29/09/2025
Référence dossier Client:25A032857 - 1510797887/27106937/S2/1/2_27106937/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001 (1)	25A032857-001 - BV3KG7947 Réf. Prel : P27 N+2 - Escalier Ouest/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET /YGS2	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002 (1)	25A032857-002 - BV3KG7949 Réf. Prel : P28 N+2 - Escalier Ouest/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET /YGS2	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003 (1)	25A032857-003 - BV3KG7948 Réf. Prel : P29 N+2 - Escalier Ouest/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Epais/Gris)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET /YGS2	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004 (1)	25A032857-004 - BV3KG7950 Réf. Prel : P30 N+2 - Escalier Ouest/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Epais/Gris)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET /YGS2	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-055610-01

Date d'émission de rapport : 30/09/2025 4:04

Page 2/5

Référence laboratoire N° : 25RI069033

Référence de suivi du dossier N° : 25A032857

Reçu au laboratoire le : 25/09/2025

Date de réception : 24/09/2025

Date d'analyse : 29/09/2025

Référence dossier Client: 25A032857 - 1510797887/27106937/S2/1/2_27106937/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005 (1)	25A032857-005 - BV3KG7951 Réf. Prel : P31 RDC - Escalier Ouest/Revêtements de sol - (Plastique/Gris, Foncé)	Matériau souple de type dalle de sol (gris)	MET / YGS2	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type dalle de sol (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (marron) en traces	MET / YGS2	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006 (1)	25A032857-006 - BV3KG7952 Réf. Prel : P32 RDC - Escalier Ouest/Revêtements de sol - (Plastique/Gris, Foncé)	Matériau souple de type dalle de sol (noir)	MET / YGS2	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type dalle de sol (noir) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / YGS2	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007 (1)	25A032857-007 - BV3KG7953 Réf. Prel : P33 RDC - Escalier Ouest/Revêtements de sol - (Plastique/Gris, Foncé)	Matériau souple de type dalle de sol (noir)	MET / YGS2	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-055610-01

Date d'émission de rapport : 30/09/2025 4:04

Page 3/5

Référence laboratoire N° : 25RI069033

Référence de suivi du dossier N° : 25A032857

Reçu au laboratoire le : 25/09/2025

Date de réception : 24/09/2025

Date d'analyse : 29/09/2025

Référence dossier Client: 25A032857 - 1510797887/27106937/S2/1/2_27106937/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple de type dalle de sol (noir) en traces ; matériau de type colle (jaune)	MET /YGS2	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008 (1)	25A032857-008 - BV3KG7954 Réf. Prel : P34 RDC - DGT Circu 1/Plafonds - (Epais/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (beige)	MET /YGS2	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009 (1)	25A032857-009 - BV3KG7955 Réf. Prel : P35 RDC - DGT Clrcu 2/Plafonds - (Epais/Blanc)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	MET /YGS2	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010 (1)	25A032857-010 - BV3KG7956 Réf. Prel : P36 EXTERIEUR/Revêtements de sol - (Décoratif/Blanc)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET /YGS2	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011 (1)	25A032857-011 - BV3KG7957 Réf. Prel : P37 EXTERIEUR/Revêtements de sol - (Décoratif/Blanc)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET /YGS2	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-055610-01

Date d'émission de rapport : 30/09/2025 4:04

Page 4/5

Référence laboratoire N° : 25RI069033

Référence de suivi du dossier N° : 25A032857

Reçu au laboratoire le : 25/09/2025

Date de réception : 24/09/2025

Date d'analyse : 29/09/2025

Référence dossier Client: 25A032857 - 1510797887/27106937/S2/1/2_27106937/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012 (1)	25A032857-012 - BV3KG7958 Réf. Prel : P38 RDC - Bureau N°52/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / YGS2	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013 (1)	25A032857-013 - BV3KG7959 Réf. Prel : P39 EXTERIEUR/Revêtements de sol - (Ciment/Beige)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau (noir)	MET / YGS2	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014 (1)	25A032857-014 - BV3KG7960 Réf. Prel : P40 EXTERIEUR/Revêtements de sol - (Ciment/Rouge)	Matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / YGS2	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015 (1)	25A032857-015 - BV3KG7961 Réf. Prel : P41 EXTERIEUR/Equipements - (Décoratif/Gris)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (noir)	MET / YGS2	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016 (1)	25A032857-016 - BV3KG7962 Réf. Prel : P42 EXTERIEUR/Revêtements de sol - (Ciment/Gris, Noir)	Matériau semi-dur (granulaire) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / YGS2	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)

(1) Echantillon mouillé.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-055610-01

Date d'émission de rapport : 30/09/2025 4:04

Page 5/5

Référence laboratoire N° : 25RI069033

Référence de suivi du dossier N° : 25A032857

Reçu au laboratoire le : 25/09/2025

Date de réception : 24/09/2025

Date d'analyse : 29/09/2025

Référence dossier Client: 25A032857 - 1510797887/27106937/S2/1/2_27106937/2/1

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le commanditaire. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>.

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Validé et approuvé par :



Olivia Pietras
Chef d'équipe

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Teddy BETTON
4 Rue du Parc
Oberhausbergen
67088 STRASBOURG CEDEX 2

Notre référence : AR-25-LE-074462-01

Numéro de dossier : 25A023260

Référence de dossier : 1510797887/27106937/S2/1/1_27106937/2/1

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25A023260-001 - Référence *BV3KF7725 Réf. Prel : P1 N+3/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 25A023260-002 - Référence *BV3KF7722 Réf. Prel : P2 N+3/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 25A023260-003 - Référence *BV3KF7723 Réf. Prel : P3 N+3/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 25A023260-004 - Référence *BV3KF7720 Réf. Prel : P4 N+3/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris, Clair)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 25A023260-005 - Référence *BV3KF7724 Réf. Prel : P5 N+3/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris, Clair)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 25A023260-006 - Référence *BV3KF7727 Réf. Prel : P6 N+3/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 25A023260-007 - Référence *BV3KF7726 Réf. Prel : P7 N+3/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A023260-008 - Référence *BV3KF7758 Réf. Prel : P8 N+3/Portes - (Décoratif/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A023260-009 - Référence *BV3KF7729 Réf. Prel : P9 N+3/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris, Foncé)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A023260-010 - Référence *BV3KF7760 Réf. Prel : P10 N+3/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Papier/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A023260-011 - Référence *BV3KF7759 Réf. Prel : P11 N+3/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Papier/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A023260-012 - Référence *BV3KF7756 Réf. Prel : P12 N+3/Revêtements de sol - (Cassant/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A023260-013 - Référence *BV3KF7757 Réf. Prel : P13 N+3/Revêtements de sol - (Cassant/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A023260-014 - Référence *BV3KF7754 Réf. Prel : P14 N+3/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Lissé/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A023260-015 - Référence *BV3KF7752 Réf. Prel : P15 N+3/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Lissé/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A023260-016 - Référence *BV3KF7753 Réf. Prel : P16 N+3/Portes - (Décoratif/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A023260-017 - Référence *BV3KF7728 Réf. Prel : P17 N+3/Portes - (Décoratif/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A023260-018 - Référence *BV3KF7755 Réf. Prel : P18 N+3/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A023260-019 - Référence *BV3KF7750 Réf. Prel : P19 N+3/Portes - (Décoratif/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A023260-020 - Référence *BV3KF7751 Réf. Prel : P20 N+3/Murs et cloisons maçonnées "en dur"* - (*Ciment/Gris*), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A023260-021 - Référence *BV3KF7748 Réf. Prel : P21 N+3/Murs et cloisons maçonnées "en dur"* - (*Ciment/Gris*), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A023260-022 - Référence *BV3KF7749 Réf. Prel : P22 N+3/Murs et cloisons maçonnées "en dur"* - (*Ciment/Gris, Foncé*), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A023260-023 - Référence *BV3KF7746 Réf. Prel : P23 N+1 - Toilette H Public/Revêtements de sol* - (*Ciment/Gris*), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A023260-024 - Référence *BV3KF7747 Réf. Prel : P24 N+1 - Toilette H Public/Revêtements de sol* - (*Ciment/Gris*), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A023260-025 - Référence *BV3KF7744 Réf. Prel : P25 N+1 - Toilette H Public/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres* - (*Ciment/Gris*), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A023260-026 - Référence *BV3GC2624 Réf. Prel : P26 N+1 - Toilette F Public/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres* - (*Ciment/Gris*), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT EST SAS**
Laboratoire Analyses Saverne
20 rue du Kochersberg - CS 50047
67701 SAVERNE CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-044434-01 Date d'émission de rapport : 10/07/2025 9:02 Page 1/7
Référence laboratoire N° : 25RB022740 Référence de suivi du dossier N° : 25A023260
Reçu au laboratoire le : 08/07/2025 Date de réception : 07/07/2025
Date d'analyse : 09/07/2025
Référence dossier Client: 25A023260 - 1510797887/27106937/S2/1/1_27106937/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001 (1)	25A023260-001 - BV3KF7725 Réf. Prel : P1 N+3/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET /CHN8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002 (1)	25A023260-002 - BV3KF7722 Réf. Prel : P2 N+3/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur (granulaire) (beige)	MET /CHN8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003 (1)	25A023260-003 - BV3KF7723 Réf. Prel : P3 N+3/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur (granulaire) (beige) ; matériau semi-dur (beige) en traces	MET /CHN8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004 (1)	25A023260-004 - BV3KF7720 Réf. Prel : P4 N+3/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris, Clair)	Matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET /CHN8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005 (1)	25A023260-005 - BV3KF7724 Réf. Prel : P5 N+3/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris, Clair)	Matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET /CHN8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-044434-01

Date d'émission de rapport : 10/07/2025 9:02

Page 2/7

Référence laboratoire N° : 25RB022740

Référence de suivi du dossier N° : 25A023260

Reçu au laboratoire le : 08/07/2025

Date de réception : 07/07/2025

Date d'analyse : 09/07/2025

Référence dossier Client: 25A023260 - 1510797887/27106937/S2/1/1_27106937/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006 (1)	25A023260-006 - BV3KF7727 Réf. Prel : P6 N+3/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET /CHN8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007 (1)	25A023260-007 - BV3KF7726 Réf. Prel : P7 N+3/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET /CHN8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008 (1)	25A023260-008 - BV3KF7758 Réf. Prel : P8 N+3/Portes - (Décoratif/Blanc)	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple (fibreux) (blanc)	MET /CHN8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009 (1)	25A023260-009 - BV3KF7729 Réf. Prel : P9 N+3/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris, Foncé)	Matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau semi-dur (marron) ; matériau semi-dur (blanc)	MET /CHN8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010 (1)	25A023260-010 - BV3KF7760 Réf. Prel : P10 N+3/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Papier/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur (blanc)	MET /CHN8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP /D2QU	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-044434-01

Date d'émission de rapport : 10/07/2025 9:02

Page 3/7

Référence laboratoire N° : 25RB022740

Référence de suivi du dossier N° : 25A023260

Reçu au laboratoire le : 08/07/2025

Date de réception : 07/07/2025

Date d'analyse : 09/07/2025

Référence dossier Client: 25A023260 - 1510797887/27106937/S2/1/1_27106937/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011 (1) (2)	25A023260-011 - BV3KF7759 Réf. Prel : P11 N+3/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Papier/Blanc)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / CHN8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / KL6X	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / KL6X	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
012 (1)	25A023260-012 - BV3KF7756 Réf. Prel : P12 N+3/Revêtements de sol - (Cassant/Beige)	Matériau souple de type dalle de sol (beige)	MET / FR9V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / FR9V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013 (1)	25A023260-013 - BV3KF7757 Réf. Prel : P13 N+3/Revêtements de sol - (Cassant/Beige)	Matériau souple de type dalle de sol (beige)	MET / FR9V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-044434-01

Date d'émission de rapport : 10/07/2025 9:02

Page 4/7

Référence laboratoire N° : 25RB022740

Référence de suivi du dossier N° : 25A023260

Reçu au laboratoire le : 08/07/2025

Date de réception : 07/07/2025

Date d'analyse : 09/07/2025

Référence dossier Client: 25A023260 - 1510797887/27106937/S2/1/1_27106937/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (gris) (clair) en traces	MET /FR9V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014 (1)	25A023260-014 - BV3KF7754 Réf. Prel : P14 N+3/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Lissé/Beige)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET /FR9V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP /KL6X	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET /FR9V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015 (1)	25A023260-015 - BV3KF7752 Réf. Prel : P15 N+3/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Lissé/Beige)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET /FR9V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP /KL6X	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-044434-01

Date d'émission de rapport : 10/07/2025 9:02

Page 5/7

Référence laboratoire N° : 25RB022740

Référence de suivi du dossier N° : 25A023260

Reçu au laboratoire le : 08/07/2025

Date de réception : 07/07/2025

Date d'analyse : 09/07/2025

Référence dossier Client: 25A023260 - 1510797887/27106937/S2/1/1_27106937/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / FR9V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016 (1)	25A023260-016 - BV3KF7753 Réf. Prel : P16 N+3/Portes - (Décoratif/Beige)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau (fibreuse) (marron)	MET / FR9V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017 (1)	25A023260-017 - BV3KF7728 Réf. Prel : P17 N+3/Portes - (Décoratif/Beige)	Matériau de type système d'enduit peinture (beige)	MET / FR9V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018 (1)	25A023260-018 - BV3KF7755 Réf. Prel : P18 N+3/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type ciment (gris)	MET / FR9V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019 (1)	25A023260-019 - BV3KF7750 Réf. Prel : P19 N+3/Portes - (Décoratif/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc)	MET / FR9V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020 (1)	25A023260-020 - BV3KF7751 Réf. Prel : P20 N+3/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET / CHN8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021 (1) (2)	25A023260-021 - BV3KF7748 Réf. Prel : P21 N+3/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur (beige)	MET / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-044434-01

Date d'émission de rapport : 10/07/2025 9:02

Page 6/7

Référence laboratoire N° : 25RB022740

Référence de suivi du dossier N° : 25A023260

Reçu au laboratoire le : 08/07/2025

Date de réception : 07/07/2025

Date d'analyse : 09/07/2025

Référence dossier Client: 25A023260 - 1510797887/27106937/S2/1/1_27106937/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022 (1) (2)	25A023260-022 - BV3KF7749 Réf. Prel : P22 N+3/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris, Foncé)	Matériau dur (orange) ; matériau dur (granulaire) (marron)	MET /X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023 (1) (2)	25A023260-023 - BV3KF7746 Réf. Prel : P23 N+1 - Toilette H Public/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau dur (orange) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET /X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024 (1) (2)	25A023260-024 - BV3KF7747 Réf. Prel : P24 N+1 - Toilette H Public/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau dur (rouge) ; matériau dur (beige)	MET /X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025 (1) (2)	25A023260-025 - BV3KF7744 Réf. Prel : P25 N+1 - Toilette H Public/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET /X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026 (1)	25A023260-026 - BV3GC2624 Réf. Prel : P26 N+1 - Toilette F Public/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau souple (polymérisé) (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET /X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-044434-01

Référence laboratoire N° : 25RB022740

Reçu au laboratoire le : 08/07/2025

Date d'analyse : 09/07/2025

Référence dossier Client:25A023260 - 1510797887/27106937/S2/1/1_27106937/2/1

Date d'émission de rapport : 10/07/2025 9:02

Référence de suivi du dossier N° : 25A023260

Date de réception : 07/07/2025

Page 7/7

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Un objet utilisé lors du prélèvement par l'opérateur de repérage est présent dans l'échantillon. Celui-ci n'a pas été analysé.
- (2) Un objet utilisé lors du prélèvement par l'opérateur de repérage est présent dans l'échantillon. Celui-ci n'a pas été analysé.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP : Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2, P-MO-SOP7718 Ed. 1.1/15.03.2022.

MET : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, P-ME-SOP7663 Ed.1.2/08.05.2023.

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur.

Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur <https://www.renar.ro/>

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Raluca Floricel
Team Leader CRO007

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.