


DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE

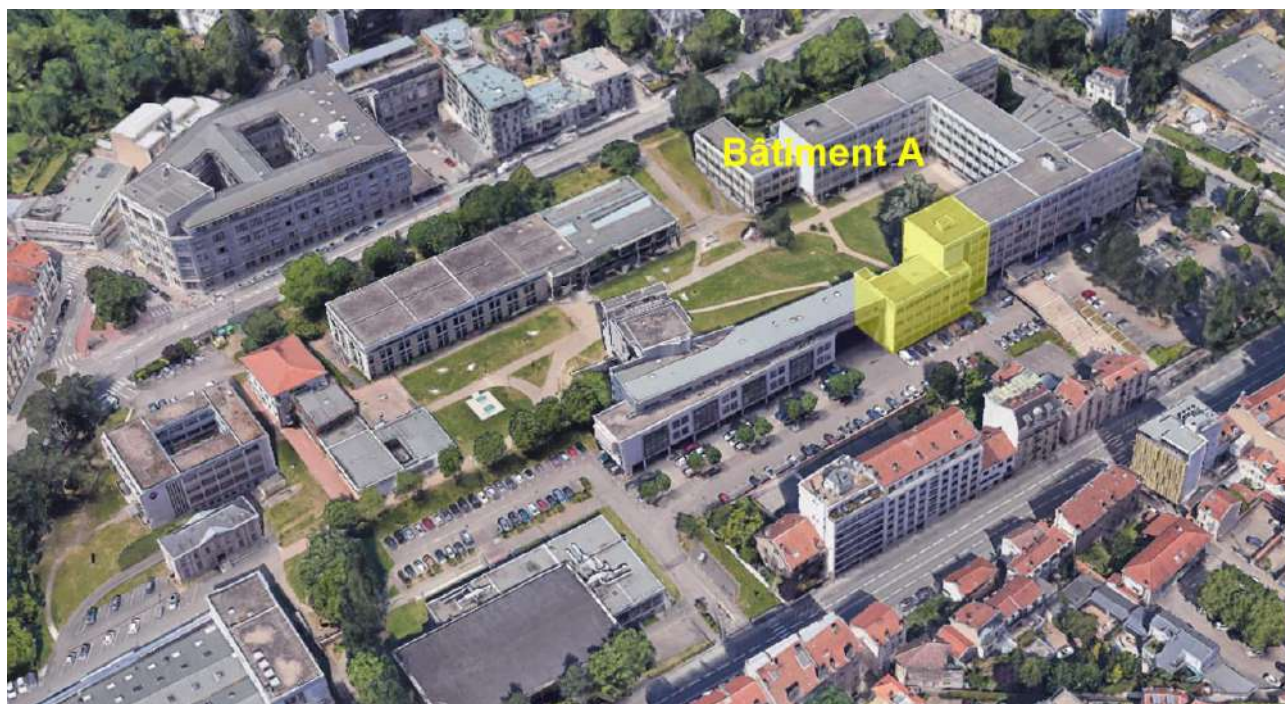

RÉFÉRENCES	DÉSIGNATION DU BIEN	PROPRIÉTAIRE
Référence dossier : 25GSA1729 Réalisé le : 15/12/2025 Référence bien : BATIMENT A Sous-sol	CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAINES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY	UNIVERSITE DE LORRAINE 34 Cours Léopold 54052 NANCY CEDEX

**OBJET DE
LA MISSION**

**REPÉRAGE AMIANTE
AVANT TRAVAUX**

**SYNTHÈSE
DU REPÉRAGE**





SOMMAIRE

1. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

- 1.1 Désignation de l'immeuble bâti visité
- 1.2 Désignation du propriétaire
- 1.3 Désignation du donneur d'ordre
- 1.4 Opérateur de repérage
- 1.5 Société
- 1.6 Laboratoire d'analyses

2. CONCLUSIONS

- 2.1 Conclusion du repérage
- 2.2 Réserves et commentaires

3. LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S)

- 3.1 Liste des locaux visités
- 3.2 Liste des locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

4. ÉTUDE PRÉALABLE

- 4.1 Programme de travaux du donneur d'ordre
- 4.2 Périmètre défini par le donneur d'ordre
- 4.3 Objectif de la mission
- 4.4 Programme de repérage de la mission
- 4.5 Analyse des documents transmis
- 4.6 Ecart, adjonctions, suppressions par rapports aux normes en vigueur
- 4.7 Plan et procédures de prélèvements

5. CONDITIONS DE REPÉRAGES

- 5.1 Modalités de repérages
- 5.2 Obligations de communication du rapport de repérage

6. RÉSULTATS DÉTAILLÉS DU REPÉRAGE

- 6.1 Tableau des mesures
- 6.2 Quantitatif de matériaux amiantés

7. ANNEXES



RAPPORT DE REPÉRAGE DES MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT RÉALISATION DE TRAVAUX DANS UN IMMEUBLE BÂTI

*La mission est effectuée en application de l'article L4412-2 du Code du Travail, décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations, arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis. Norme NF X 46-020 d'Août 2017 :
Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis*

1. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

1.1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE BÂTI VISITÉ

Adresse : **CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAINES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY**

Référence bien : **BATIMENT A - Sous-sol**

Date de construction : **Date du permis de construire non connue**

1.2 DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE

UNIVERSITE DE LORRAINE

34 Cours Léopold

54052 NANCY CEDEX

1.3 DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

UNIVERSITE DE LORRAINE

34 Cours Léopold

54052 NANCY CEDEX

1.4 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : **M SACCOMANDI Guénaël**

N° de certification : **0963**

Délivré le : **12/04/2021**

Échéance le : **11/04/2026**

Accompagnateur : **Sans accompagnateur**

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par B.2.C - 24 rue des Prés 67380 LINGOLSHEIM

1.5 SOCIÉTÉ

Raison sociale : **DIAGOBAN** (SIRET : **88429685600021**)

Adresse : **4 Rue du Bois de la Champelle, 54500 VANDœuvre-LES-NANCY**

Assurance : **AXA**

Numéro de police et date de validité : **10825380704 / 31/12/2025**

1.6 LABORATOIRE D'ANALYSES

Raison sociale : **ITGA Metz**

Adresse : **1 Rue Graham Bell - Technopole 2000 57070 METZ**

Numéro de l'accréditation Cofrac : **n° 1-6091 - 39408269700506**



2. CONCLUSIONS

2.1 CONCLUSION DU REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION	ETAT DE DEGRADATION
P002	Local 1	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduit en fibres-ciment	Conduit en fibres-ciment	Etat d'usage
	Local 2	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduit en fibres-ciment	Conduit en fibres-ciment	Etat d'usage
	Local 29	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduit en fibres-ciment	Conduit en fibres-ciment	Etat d'usage
P012	Local 43	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Colle de faïence	Non visible
P024	Local 42	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	Etat d'usage
P065	Local 7	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse	Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse	Etat d'usage
	Local 9	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse	Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse	Etat d'usage
	Local 10	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse	Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse	Etat d'usage
	Local 11	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse	Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse	Etat d'usage
	Local 12	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse	Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse	Etat d'usage
	Local 17	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse	Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse	Etat d'usage

2.2 RÉSERVES ET COMMENTAIRES

Aucune investigation n'a été menée sur les compréhensions des menuiseries, ceux-ci ayant déjà été fait pour le programme de travaux des façades (Réhabilitation en cours sur le bâtiment)

Les locaux 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 ne sont pas concernés par les travaux. Les locaux étant fermés à clés, nous n'avons pas pu intervenir à l'intérieur.



3. LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S)

3.1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Nombre de locaux visités : 45

Local 1, Local 2, Local 3, Local 4, Local 5, Local 6, Local 7, Local 8, Local 9, Local 10, Local 11, Local 12, Local 13, , Local 17, Local 23, Local 24, Local 25, Local 26, Local 27, Local 28, Local 29, Local 30, Local 31, Local 32, Local 33, Local 34, Local 35, Local 36, Local 37, Local 38, Local 39, Local 40, Local 41, Local 42, Local 43, Local 44, Local 45

3.2 LISTE DES LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Nombre de locaux non visités : 8

LOCALISATION	PARTIES DU LOCAL	RAISON
Local 14	Ensemble du local	Fermé à clé
Local 15	Ensemble du local	Fermé à clé
Local 16	Ensemble du local	Fermé à clé
Local 18	Ensemble du local	Fermé à clé
Local 19	Ensemble du local	Fermé à clé
Local 20	Ensemble du local	Fermé à clé
Local 21	Ensemble du local	Fermé à clé
Local 22	Ensemble du local	Fermé à clé

Le client notifie que les locaux sont exempts de travaux dans le programme final – le fait de ne pas avoir visité ces locaux ne donne en aucun cas lieu à un pré-rapport de fait.



4. ÉTUDE PRÉALABLE

4.1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Rénovation complète du sous-sol, sols, murs et plafonds

4.2 PÉRIMÈTRE DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Il s'agit de l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités.

4.3 OBJECTIF DE LA MISSION

« Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser tous les matériaux et produits contenant de l'amiante situés dans la zone impactée par les travaux ». Des listes de matériaux pouvant contenir de l'amiante sont définies de façon non exhaustive dans l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

4.4 PROGRAMME DE REPÉRAGE DE LA MISSION

Le programme de repérage est défini par l'arrêté du 16 juillet 2019 et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Août 2017. **Extrait de l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'août 2017 (liste non exhaustive) :**

1 - COUVERTURES, TOITURES, TERRASSES ET ETANCHEITES	Plaques ondulées et planes
	Ardoises, bardeaux bitumineux
	Éléments associés à la toiture
	Éléments sous toiture
	Étanchéité de toiture terrasse
2 - PAROIS VERTICALES EXTERIEURES ET FAÇADES	Fenêtres de toit, lanterneaux, verrières
	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich
	Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage
	Façades lourdes y compris poteaux
	Menuiseries extérieures
3 - PAROIS VERTICALES INTERIEURES	Éléments associés aux façades
	Murs et cloisons maçonnés
	Poteaux
	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
	Gaines et coffres verticaux
4 - PLAFONDS ET FAUX PLAFONDS	Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
	Plafonds
	Poutres et charpentes
	Poutres et charpentes
5 - PLANCHERS ET PLANCHERS TECHNIQUES	Gaines et coffres horizontaux
	Faux plafonds
	Suspentes et contrevents
	Revêtements de sols
	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
6 - CONDUITS ET ACCESSOIRES INTERIEURS	Clapets / volets coupe-feu
	Vide-ordures
	Portes et cloisons palières
	Parois des équipements
	Matériels en machinerie
7 - ASCENSEURS, MONTE-CHARGES ET ESCALIERS MECANIQUES	Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes
	Convecteurs et radiateurs électriques
	Fusibles à broche
	Canalisations électriques préfabriquées
	Coffres-forts
8 - ÉQUIPEMENTS DIVERS ET ACCESSOIRES	Portes de placard, baignoires et éviers métalliques
	Jardinières, bac à sable incendie
	Étanchéité des murs enterrés
	Parois verticales et horizontales enterrées
	Conduits et fourreaux
9 - FONDATIONS ET SOUBASSEMENTS	Conduits, Siphons
	Voiries
	Espaces sportifs
	Aménagements extérieurs
10 - AMENAGEMENTS, VOIRIES ET RESEAUX DIVERS	



4.5 ANALYSE DES DOCUMENTS TRANSMIS

DOCUMENTS DEMANDÉS	DOCUMENTS REMIS
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	-
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	-
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	-

Observations :
Néant

4.6 ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORTS AUX NORMES EN VIGUEUR

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'Août 2017.

OBSERVATIONS	OUI	NON	SANS OBJET
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	-	x
Vide sanitaire accessible			x
Combles ou toiture accessibles et visitables			x

4.7 PLAN ET PROCÉDURES DE PRÉLÈVEMENTS

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.



5. CONDITIONS DE REPÉRAGES

5.1 MODALITÉS DE REPÉRAGES

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autres aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la liste des matériaux de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers.

L'ensemble du périmètre du bien concerné par les travaux doit être inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés, l'opérateur rédigera un pré-rapport.

Lorsque, dans des cas exceptionnels, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être menées entre les différentes étapes des travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de Zones présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO) permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des ZPSO.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux ou produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017, les analyses des échantillons de ces matériaux ou produits sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

5.2 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPÉRAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti. Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16 juillet 2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au [I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique](#), en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au [II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique](#).

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au [I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique](#) ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au [II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique](#).

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'[article L. 8211-1 du code du travail](#), aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'[article R. 4534-1 du code du travail](#), de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »



6. RÉSULTATS DÉTAILLÉS DU REPÉRAGE

6.1 TABLEAU DES MESURES

IDENTIFICATION DE LA ZPSO	N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION	CONCLUSION
S001	-	Local 29	-	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Cloisons bois	Cloisons bois	Absence d'amiante (Absence d'amiante par nature)
		Local 30		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Cloisons bois	Cloisons bois	Absence d'amiante (Absence d'amiante par nature)
		Local 31		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Cloisons bois	Cloisons bois	Absence d'amiante (Absence d'amiante par nature)
		Local 33		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Cloisons bois	Cloisons bois	Absence d'amiante (Absence d'amiante par nature)
S002		Local 29		4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Panneaux et plaques	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)
ZPSO-001	P001	Local 1		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Film noir plafond	Film noir plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P021	Local 39		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Film noir plafond	Film noir plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-002		Local 1		6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduit en fibres-ciment	Conduit en fibres-ciment	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Local 2		6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduit en fibres-ciment	Conduit en fibres-ciment	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P002	Local 29		6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduit en fibres-ciment	Conduit en fibres-ciment	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-003	P055	Local 27	Couche supérieure	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Local 28	Couche inférieure	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)



OBJET DE LA MISSION :
REPÉRAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX

Référence : 25GSA1729
Rapport du : 25/12/2025
BATIMENT A - Sous-sol

IDENTIFICATION DE LA ZPSO	N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION	CONCLUSION
	P003	Local 29	Couche inférieure	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Local 30	Couche inférieure	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Local 31	Couche inférieure	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Local 43	Couche supérieure	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Local 45	Couche supérieure	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-004	P056	Local 25		3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P004	Local 29	Plinthes	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Local 30		3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Local 31		3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-005	P080	Local 4		6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P005	Local 29		6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Local 30		6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)



OBJET DE LA MISSION :
REPÉRAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX

Référence : 25GSA1729
Rapport du : 25/12/2025
BATIMENT A - Sous-sol

IDENTIFICATION DE LA ZPSO	N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION	CONCLUSION
		Local 31		6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P018	Local 40		6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Local 45		6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-006	P006	Local 29		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Local 30		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Local 31		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P023	Local 39		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-007	P013	Local 43		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P037	Local 44		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P007	Local 45		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-008	P008	Local 43	Plinthes	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-009	P009	Local 43	Plinthes	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-010	P026	Local 41		3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle	Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)



OBJET DE LA MISSION :
REPÉRAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX

Référence : 25GSA1729
Rapport du : 25/12/2025
BATIMENT A - Sous-sol

IDENTIFICATION DE LA ZPSO	N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION	CONCLUSION
	P010	Local 43		3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle	Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-011	P011	Local 43	paillasse	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-012	P012	Local 43		3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Colle de faïence	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-013	P014	Local 43	Sous paillasse	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-014		Local 39	Couche supérieure	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P015	Local 40	Couche supérieure	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-015	P016	Local 40	Couche inférieure	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-016	P017	Local 40		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Couche1: Sous couches des tissus muraux + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Couche1: Sous couches des tissus muraux + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-017	P019	Local 39		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-018	P020	Local 39		4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Panneaux et plaques	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)



OBJET DE LA MISSION :
REPÉRAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX

Référence : 25GSA1729
Rapport du : 25/12/2025
BATIMENT A - Sous-sol

IDENTIFICATION DE LA ZPSO	N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION	CONCLUSION
ZPSO-019	P022	Local 39		6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Couche1: Enveloppe (bande tissée enduite ou non) + Couche2: Plâtre	Couche1: Enveloppe (bande tissée enduite ou non) + Couche2: Plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-020	P024	Local 42	Couche supérieure	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-021	P025	Local 41		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Plot de colle fixant les cloisons au mur	Plot de colle fixant les cloisons au mur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-022	P027	Local 41	Couche supérieure	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-023	P028	Local 41	Couche inférieure	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-024	P029	Local 41		3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Colle de faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P030	Local 41		3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Colle de faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-025	P031	Local 28		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-026	P032	Local 28		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-027	P033	Local 28		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-028	P034	Local 28	Sous tampon	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol coulé à base ciment	Sol coulé à base ciment	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)



OBJET DE LA MISSION :
REPÉRAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX

Référence : 25GSA1729
Rapport du : 25/12/2025
BATIMENT A - Sous-sol

IDENTIFICATION DE LA ZPSO	N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION	CONCLUSION
ZPSO-029	P035	Local 28		3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Colle de faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-030	P036	Local 44		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiment des plaques de plâtre	Enduit de jointoiment des plaques de plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-031	P038	Local 44		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-032	P039	Local 44	bourrage grille	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-033	P040	Local 44		3 - Parois verticales intérieures - Gaines et coffres verticaux	Isolant	Isolant	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-034	P041	Local 44	Bourrage grille	3 - Parois verticales intérieures - Gaines et coffres verticaux	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-035	P042	Local 38		6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Peinture	Peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-036	P043	Local 38		6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Joint entre éléments	Joint entre éléments	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-037	P044	Local 38	Soufflet	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Joint entre éléments	Joint entre éléments	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-038	P045	Local 38	Soufflet	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Joint entre éléments	Joint entre éléments	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-039	P046	Local 38	Soufflet	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Joint entre éléments	Joint entre éléments	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-040	P047	Local 37	Couche supérieure	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)



OBJET DE LA MISSION :
REPÉRAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX

Référence : 25GSA1729
Rapport du : 25/12/2025
BATIMENT A - Sous-sol

IDENTIFICATION DE LA ZPSO	N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION	CONCLUSION
ZPSO-041	P048	Local 37	Couche inférieure	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragréage	Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-042	P049	Local 37		4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Panneaux et plaques	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-043	P050	Local 37		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiment des plaques de plâtre	Enduit de jointoiment des plaques de plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-044	P051	Local 33		2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries intérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-045	P052	Local 32	Couche supérieure	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple	Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-046	P053	Local 34		6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Peinture	Peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-047	P054	Local 25		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiment des plaques de plâtre	Enduit de jointoiment des plaques de plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Local 26		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiment des plaques de plâtre	Enduit de jointoiment des plaques de plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-048	P057	Local 25		3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Colle de faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-049	P058	Local 26	Couche supérieure	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-050	P059	Local 26	Plinthes	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-051	P060	Local 26		3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Colle de faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-052	P061	Local 26	Sous baignoire	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiment des plaques de plâtre	Enduit de jointoiment des plaques de plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-053	P062	Local 26		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Bandes calicot	Bandes calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)



OBJET DE LA MISSION :
REPÉRAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX

Référence : 25GSA1729
Rapport du : 25/12/2025
BATIMENT A - Sous-sol

IDENTIFICATION DE LA ZPSO	N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION	CONCLUSION
ZPSO-054	P063	Local 23		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiment des plaques de plâtre	Enduit de jointoiment des plaques de plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Local 24		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiment des plaques de plâtre	Enduit de jointoiment des plaques de plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-055	P064	Local 24		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol coulé à base ciment	Sol coulé à base ciment	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Local 35		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol coulé à base ciment	Sol coulé à base ciment	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Local 36		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol coulé à base ciment	Sol coulé à base ciment	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-056	P065	Local 7		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse	Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Local 9		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse	Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Local 10		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse	Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Local 11		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse	Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Local 12		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse	Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Local 17		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse	Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-057	P066	Local 17		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-058	P067	Local 17		6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-059		Local 8		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Local 9		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)



OBJET DE LA MISSION :
REPÉRAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX

Référence : 25GSA1729
Rapport du : 25/12/2025
BATIMENT A - Sous-sol

IDENTIFICATION DE LA ZPSO	N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION	CONCLUSION
		Local 10		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Local 11		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Local 12		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Local 13		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P068	Local 17		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-060	P069	Local 13		3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Colle de faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-061	P070	Local 13		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-062	P071	Local 13		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-063	P072	Local 7		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-064		Local 9		2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Local 11		2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P073	Local 12		2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-065	P074	Local 12		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-066	P075	Local 12		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-067	P076	Local 9		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Bandes calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)



OBJET DE LA MISSION :
REPÉRAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX

Référence : 25GSA1729
Rapport du : 25/12/2025
BATIMENT A - Sous-sol

IDENTIFICATION DE LA ZPSO	N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION	CONCLUSION
ZPSO-068	P077	Local 3	Plinthes	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-069	P078	Local 3		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-070		Local 3		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P079	Local 4		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-071		Local 4	Plinthes	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P081	Local 5	Plinthes	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Local 6	Plinthes	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-072	P082	Local 5		6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-073	P083	Local 5	Paillasse	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-074	P084	Local 5	Paillasse	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-075	P085	Local 5		3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Colle de faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)



6.2 QUANTITATIF DE MATÉRIAUX AMIANTÉS

IDENTIFICATION DE LA ZPSO	N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION	QUANTITATIF
ZPSO-002		Local 1		6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduit en fibres-ciment	Conduit en fibres-ciment	15 ml de conduit
		Local 2		6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduit en fibres-ciment	Conduit en fibres-ciment	
	P002	Local 29		6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduit en fibres-ciment	Conduit en fibres-ciment	6 ml de conduit
ZPSO-012	P012	Local 43		3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Colle de faïence	5 m²
ZPSO-020	P024	Local 42	Couche supérieure	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragraéage	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragraéage	20 m² de dalles beiges
ZPSO-056	P065	Local 7		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse	Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse	50 m²
		Local 9		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse	Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse	16 m²
		Local 10		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse	Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse	7 m²
		Local 11		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse	Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse	24 m²
		Local 12		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse	Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse	26 m²
		Local 17		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse	Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse	24 m²




7. ANNEXES


SOMMAIRE

- 7.1 SCHÉMA DE REPÉRAGE
- 7.2 REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE
- 7.3 RAPPORT D'ESSAIS
- 7.4 EVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE
- 7.5 CONSÉQUENCES RÉGLEMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS
- 7.6 RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
- 7.7 AUTRES DOCUMENTS

7.1 Annexe : SCHÉMA DE REPÉRAGE

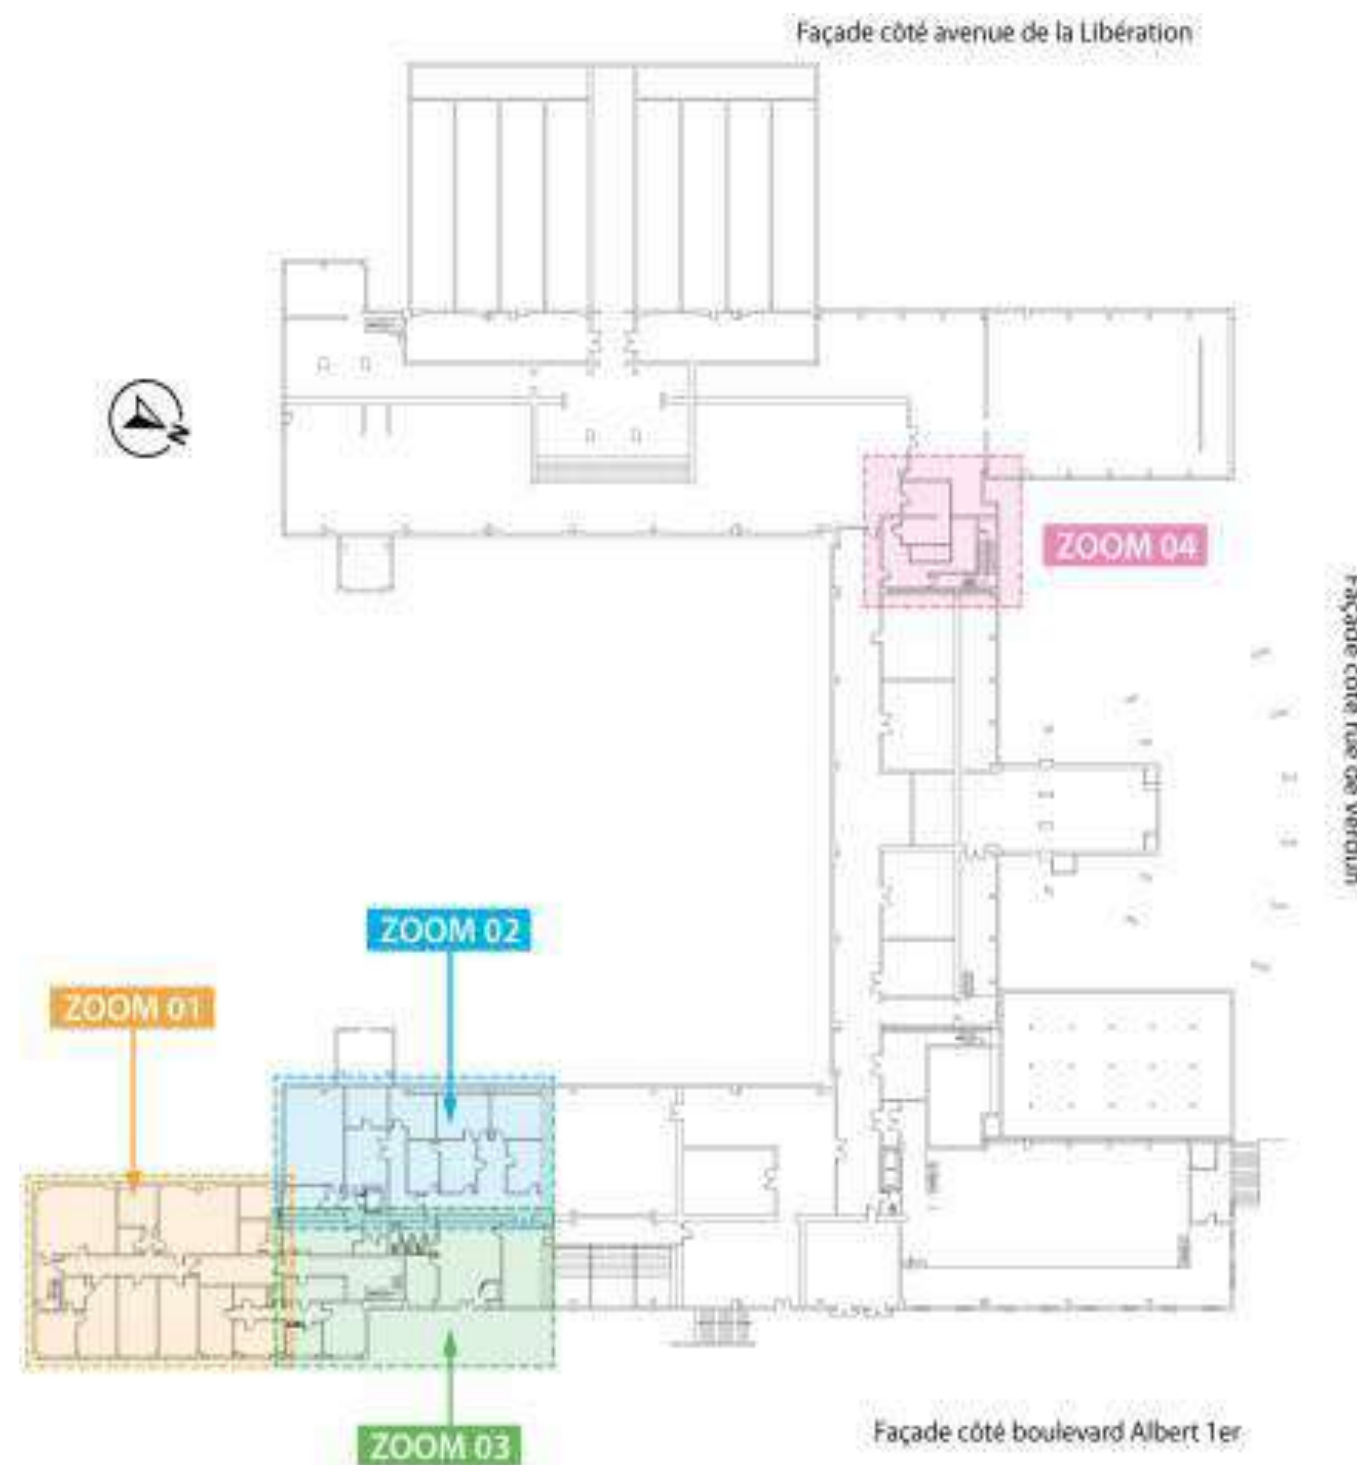

LOCALISATION DES ZOOMS D'INTERVENTION – SOUS-SOL - BATIMENT A

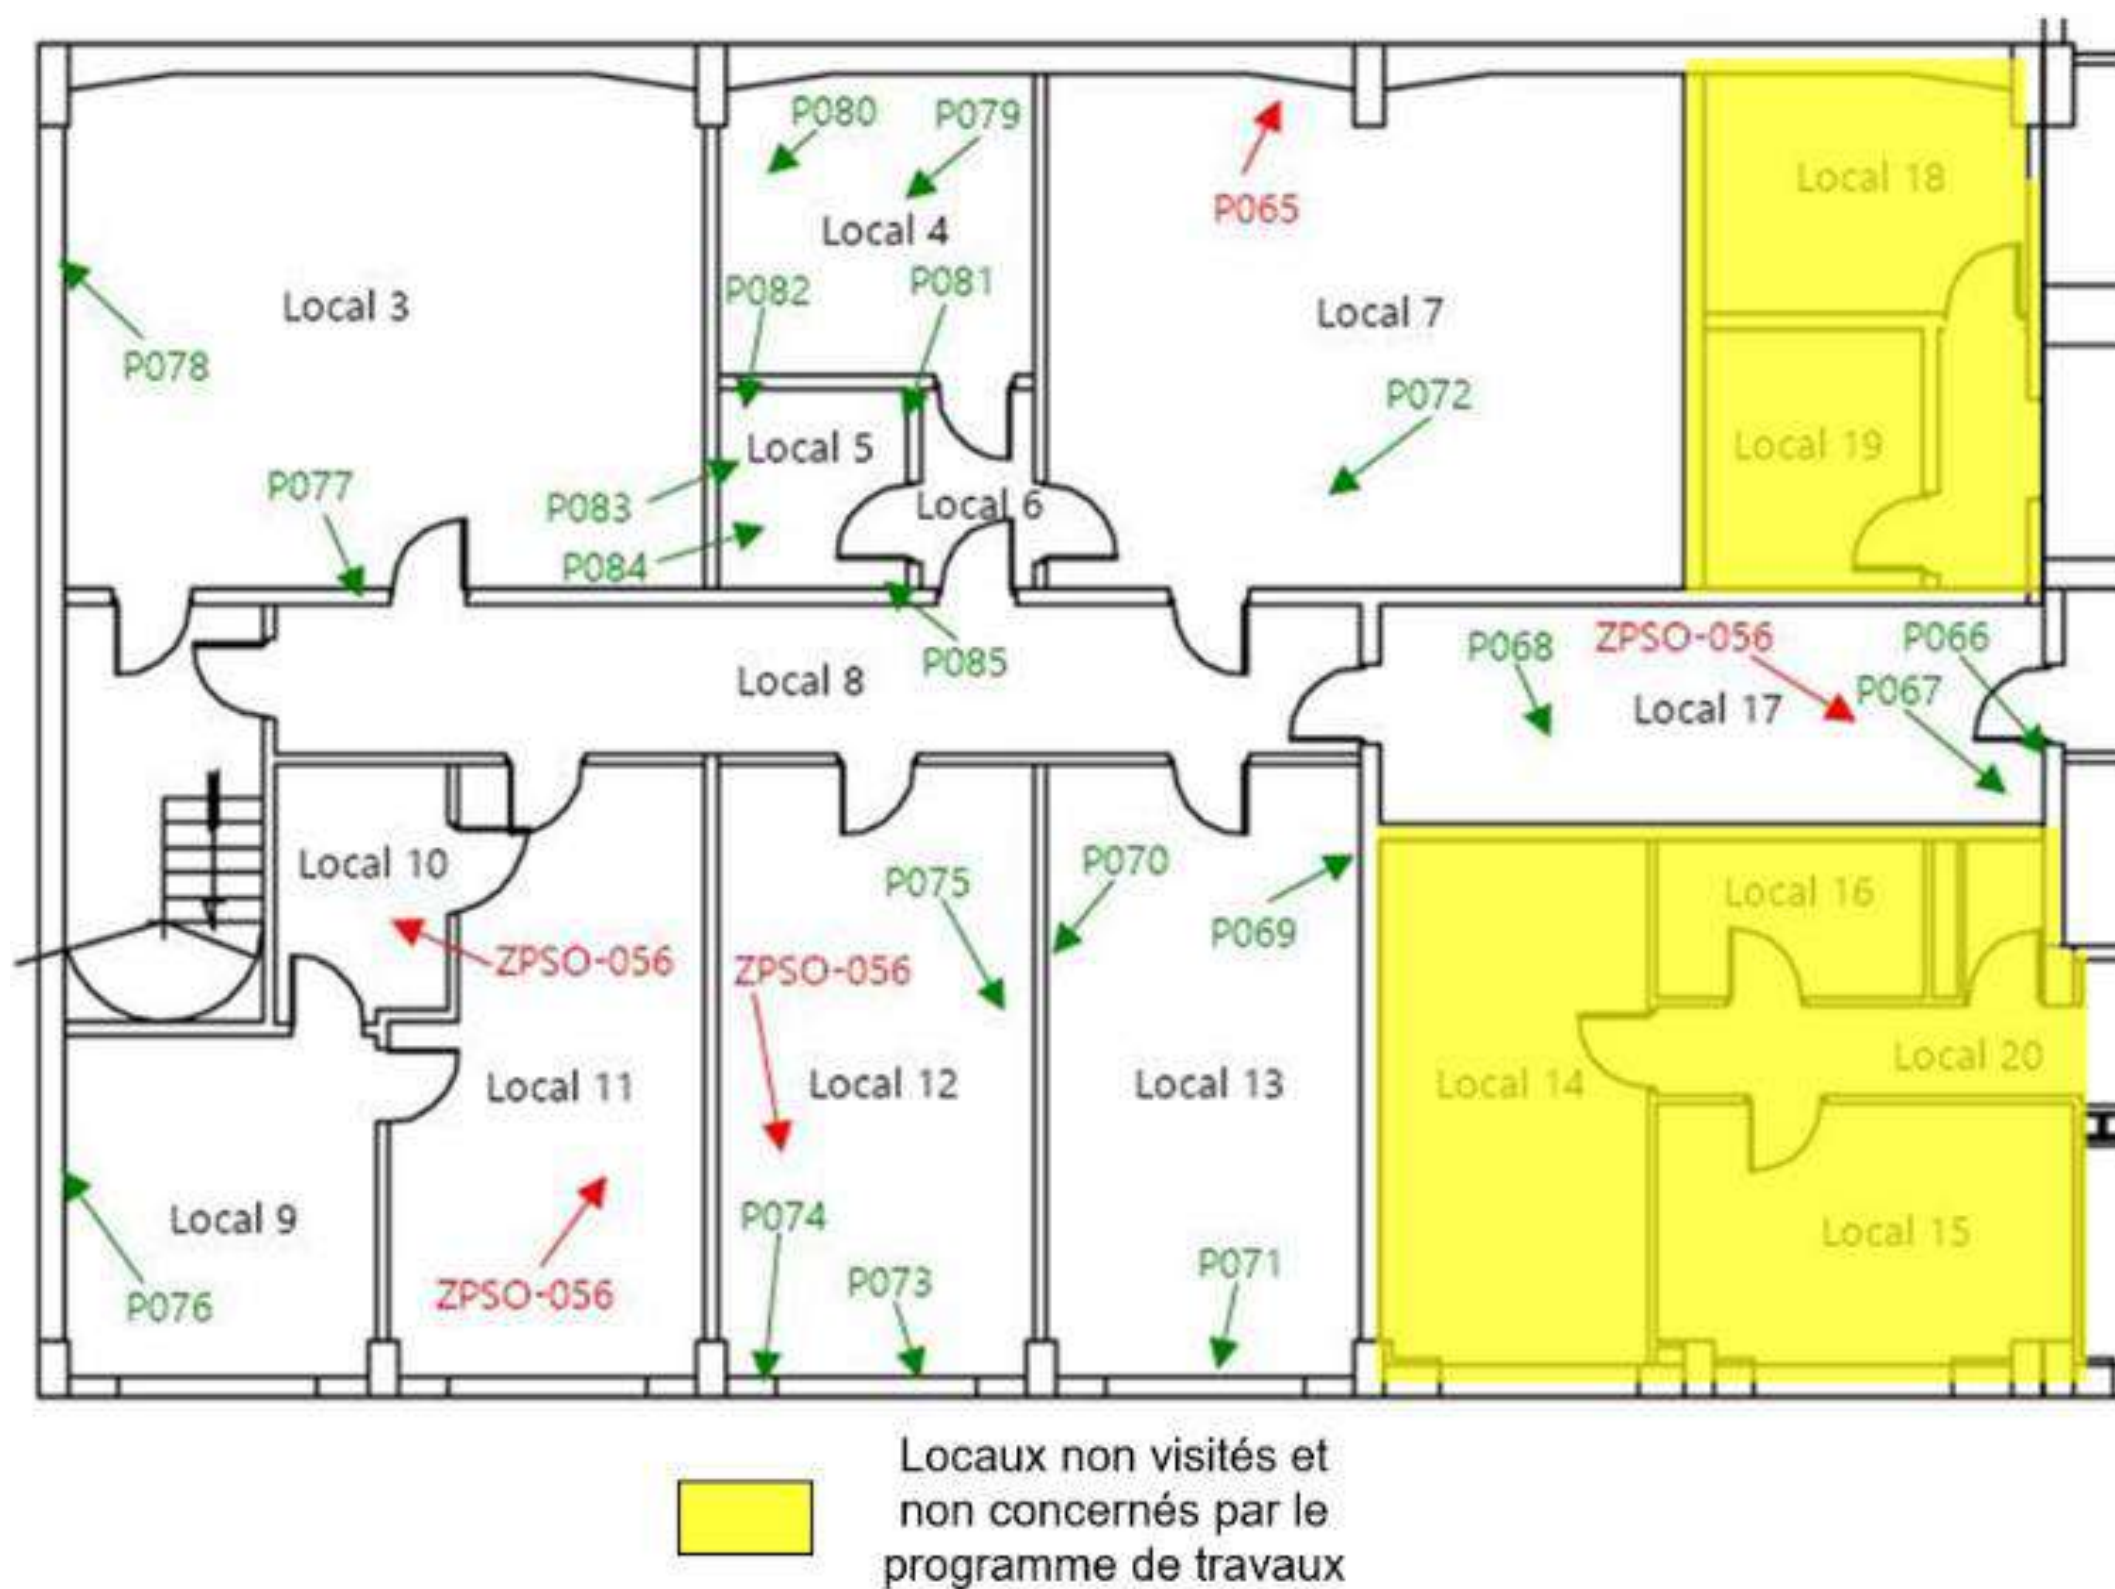

P XXX	Localisation d'un prélèvement - Négatif
P XXX	Localisation d'un prélèvement - Positif
ZPSO - XXX	Localisation d'une ZPSO - Négative
ZPSO - XXX	Localisation d'une ZPSO - Positive
S XXX	Localisation d'un sondage - Négatif
S XXX	Localisation d'un sondage - Positif



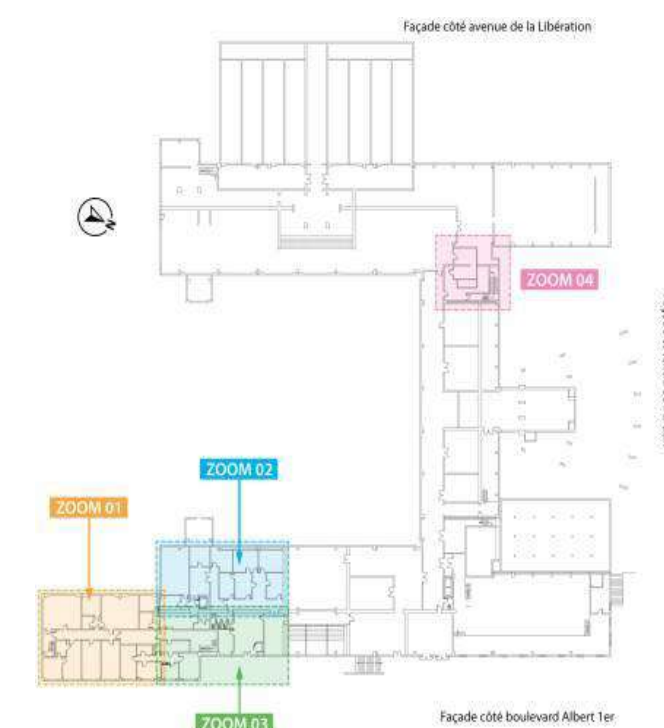


Planche (croquis) de repérage technique : SOUS-SOL – ZOOM 1

DIAGOBDAH, auteur : M SACCOMANDI Guénaël

Dossier n° 25GSA1729 du 15/12/2025

Adresse du bien : CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAINES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY

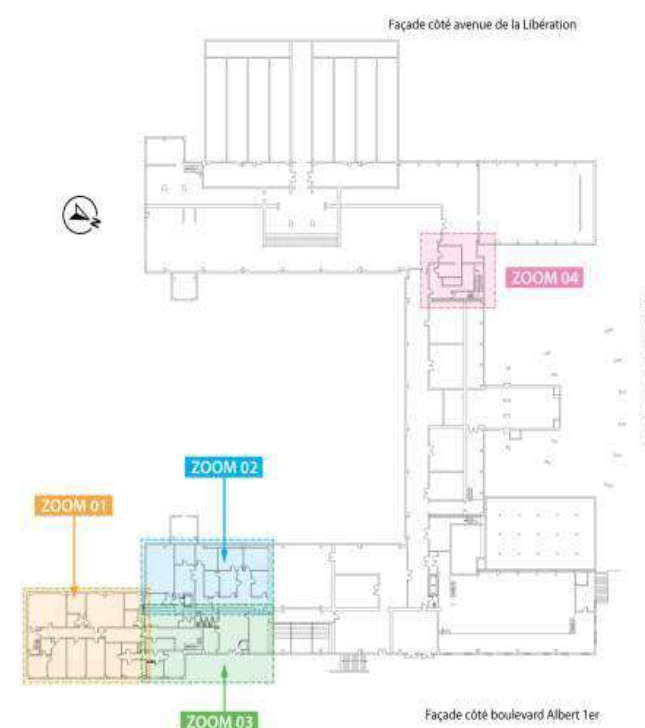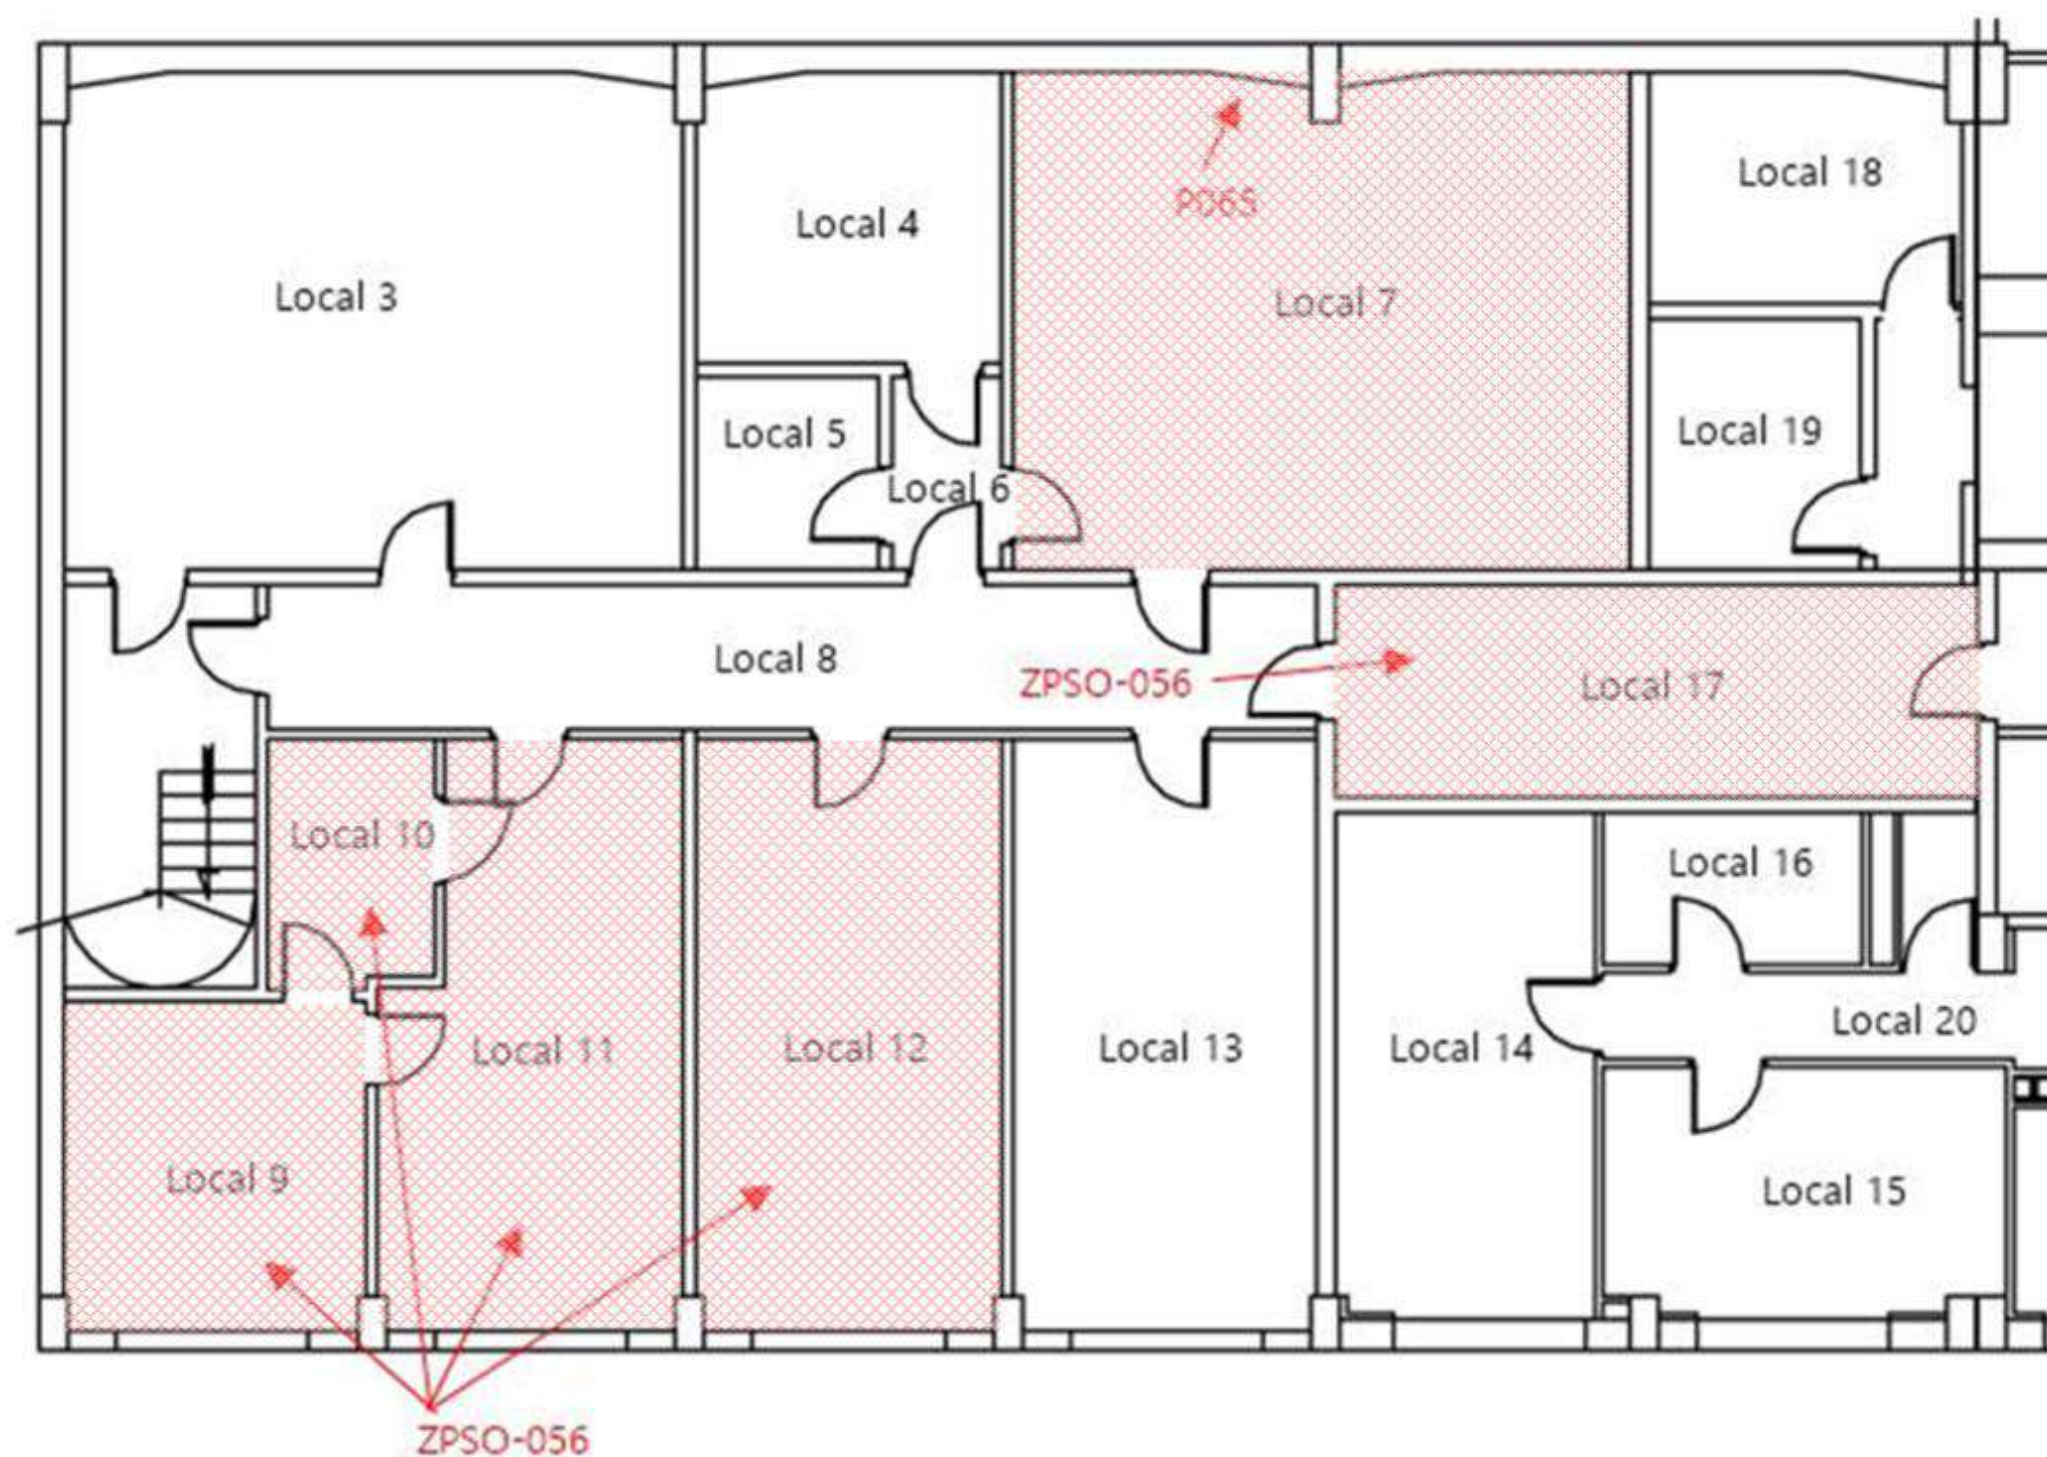




Matériaux et produits contenant de l'amiante : SOUS-SOL – ZOOM 1

DIAGOBAB, auteur : M SACCOMANDI Guénaël

Dossier n° 25GSA1729 du 15/12/2025

Adresse du bien : CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAINES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY

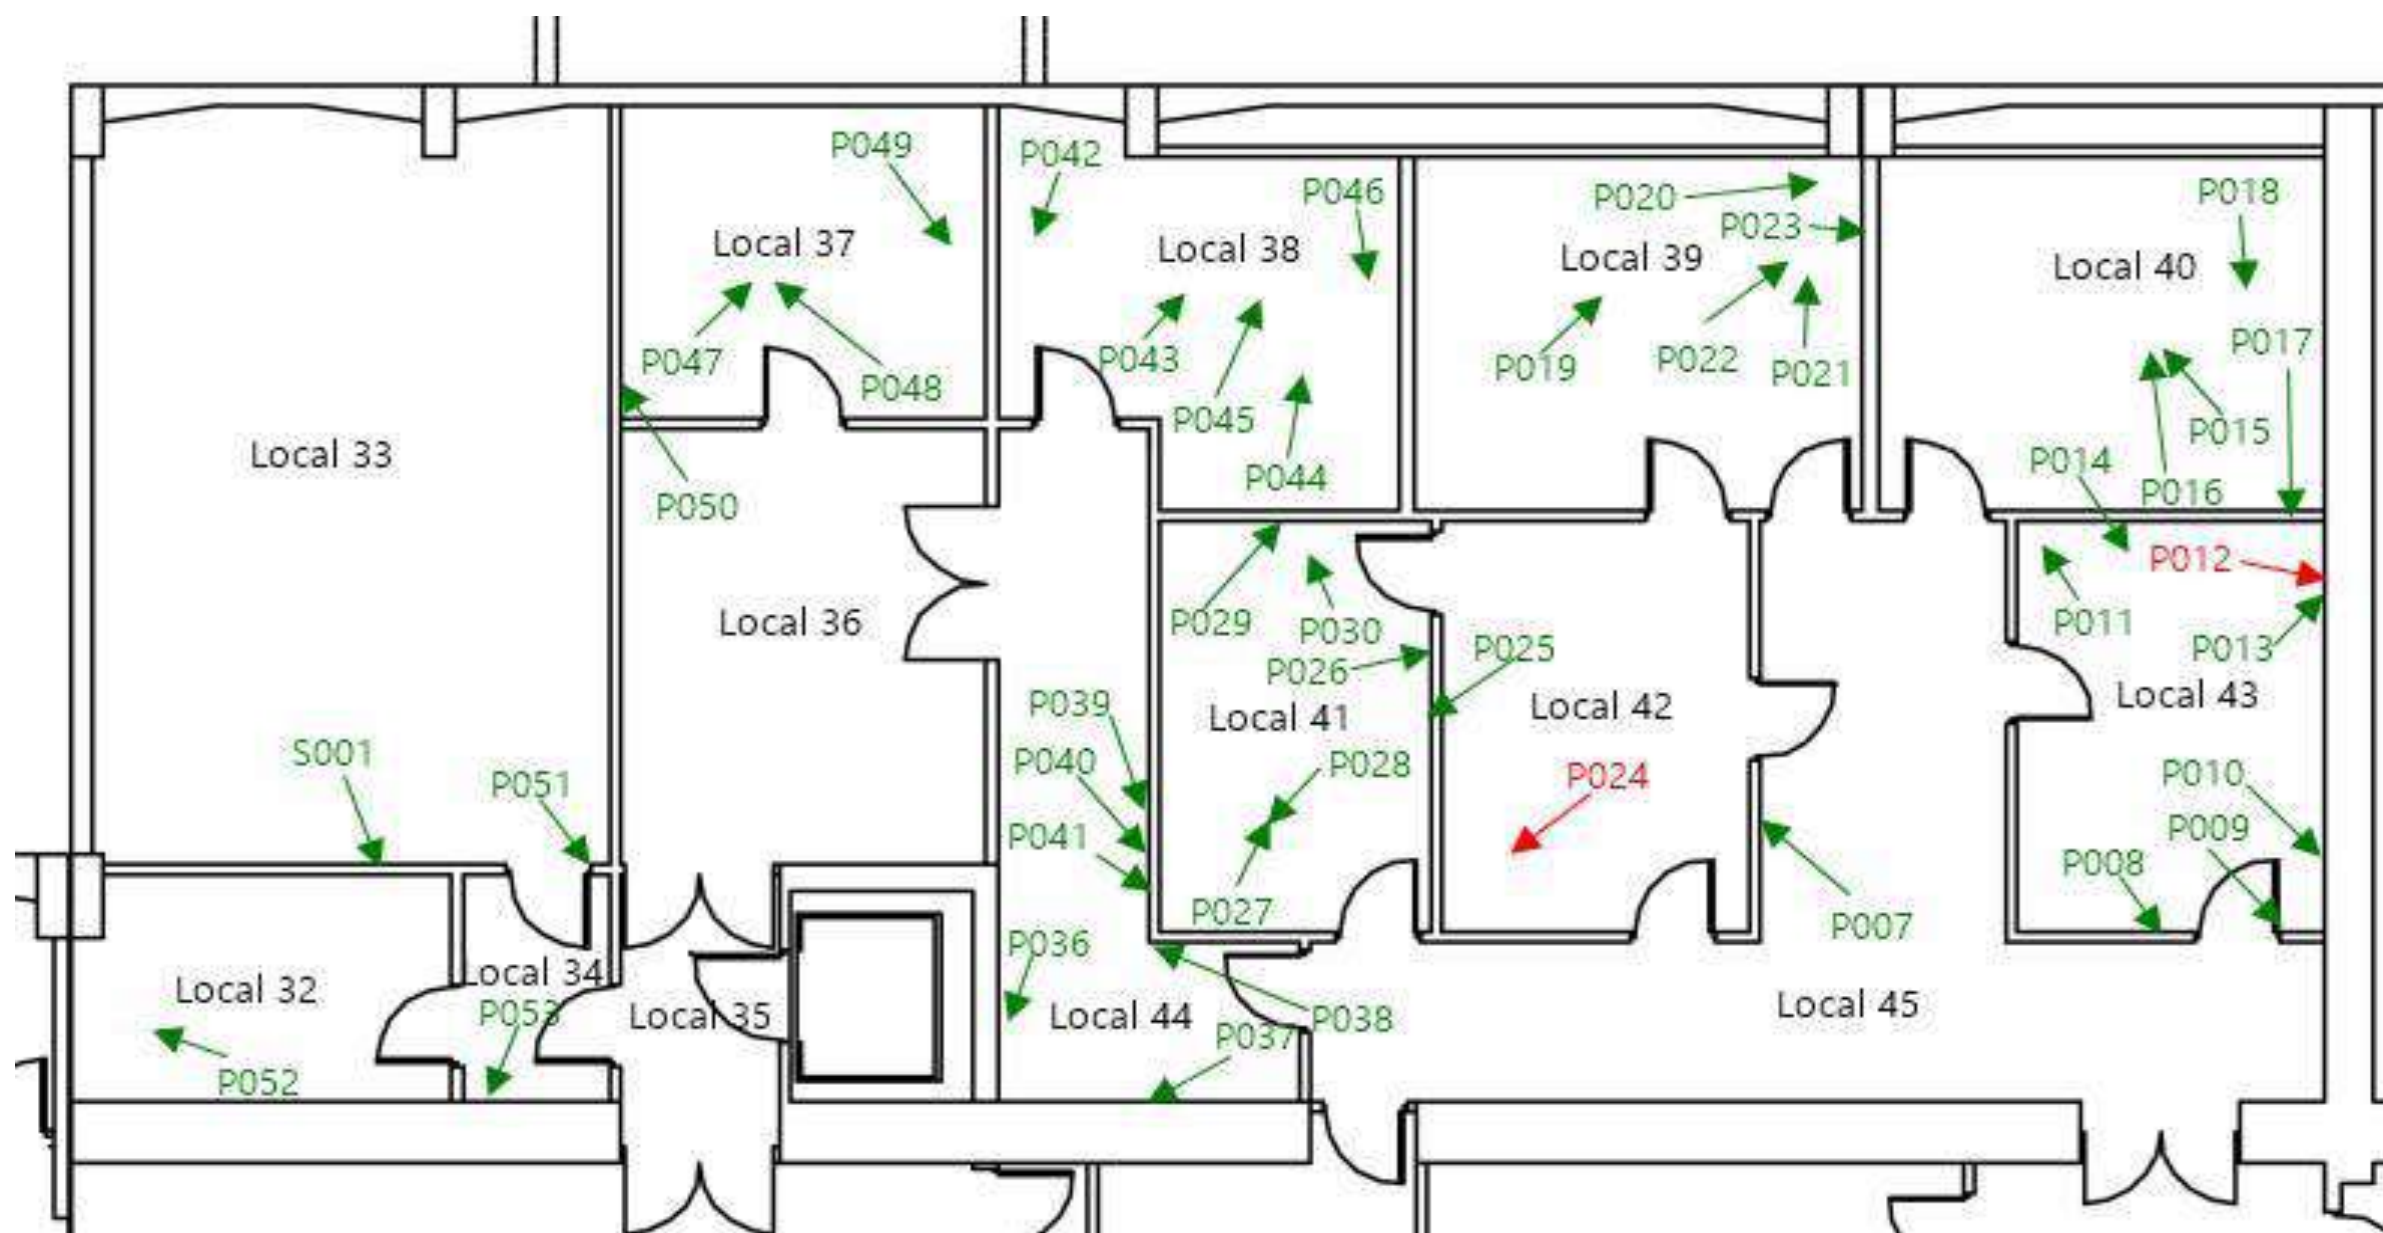

	Localisation d'un prélèvement - Négatif
	Localisation d'un prélèvement - Positif
	Localisation d'une ZPSO - Négative
	Localisation d'une ZPSO - Positive
	Localisation d'un sondage - Négatif
	Localisation d'un sondage - Positif


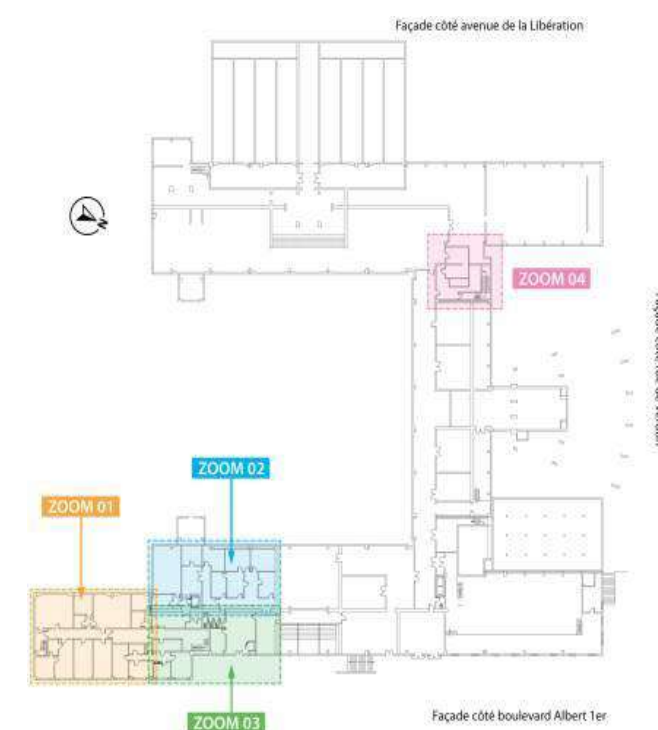


Planche (croquis) de repérage technique : SOUS-SOL – ZOOM 2

DIAGOBAB, auteur : M SACCOMANDI Guénaël


Dossier n° 25GSA1729 du 15/12/2025

Adresse du bien : CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAINES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY

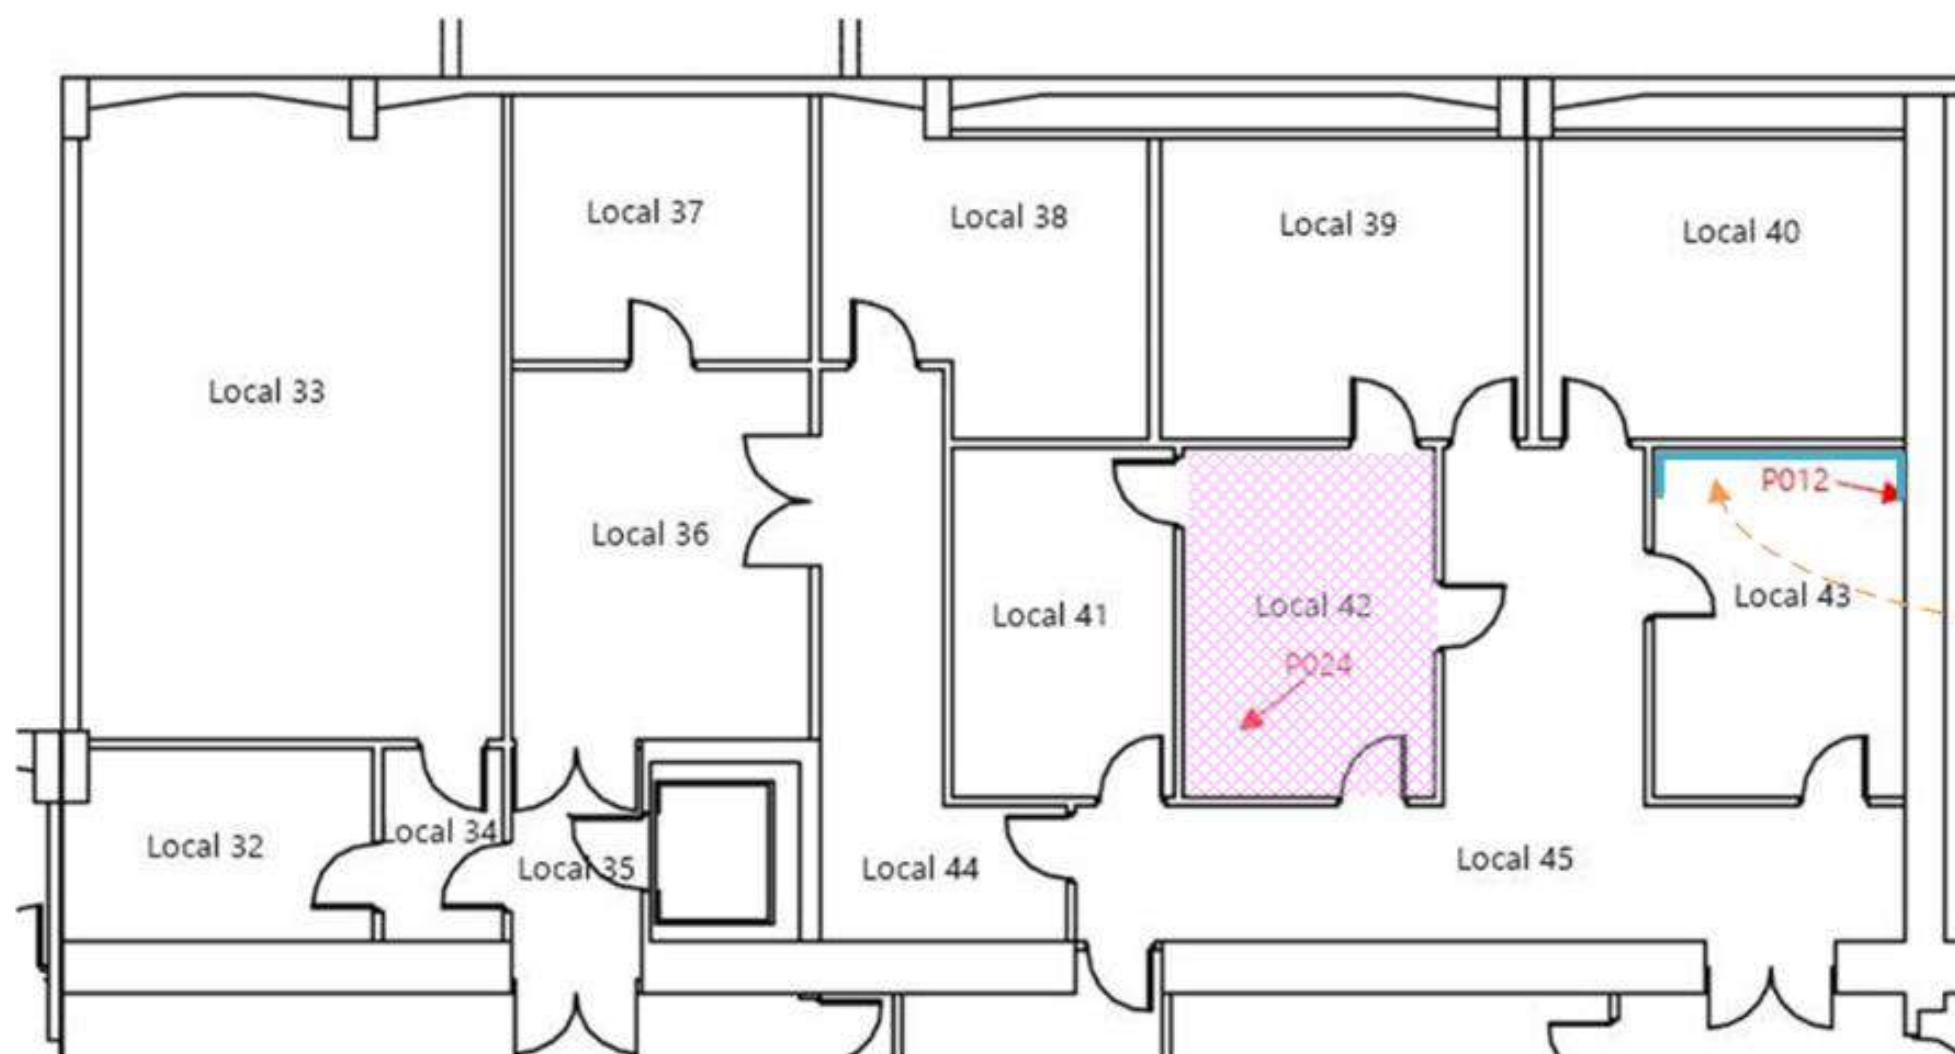

	Dalle dur beige
	Colle de faïence

Attention la faïence sur la
paillasse n'est pas amiantée –
P011 revenu négatif

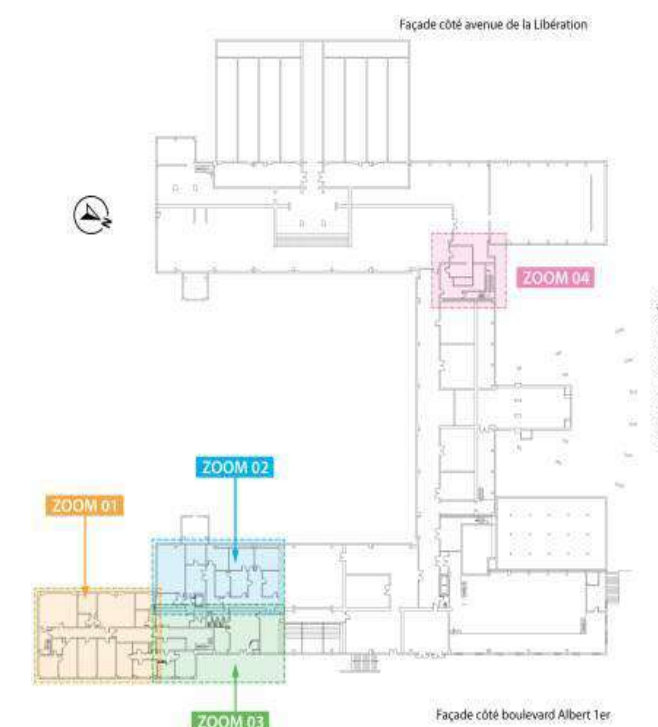


Matériaux et produits contenant de l'amiante : SOUS-SOL – ZOOM 2

DIAGOBAB, auteur : M SACCOMANDI Guénaël

Dossier n° 25GSA1729 du 15/12/2025

Adresse du bien : CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAINES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY

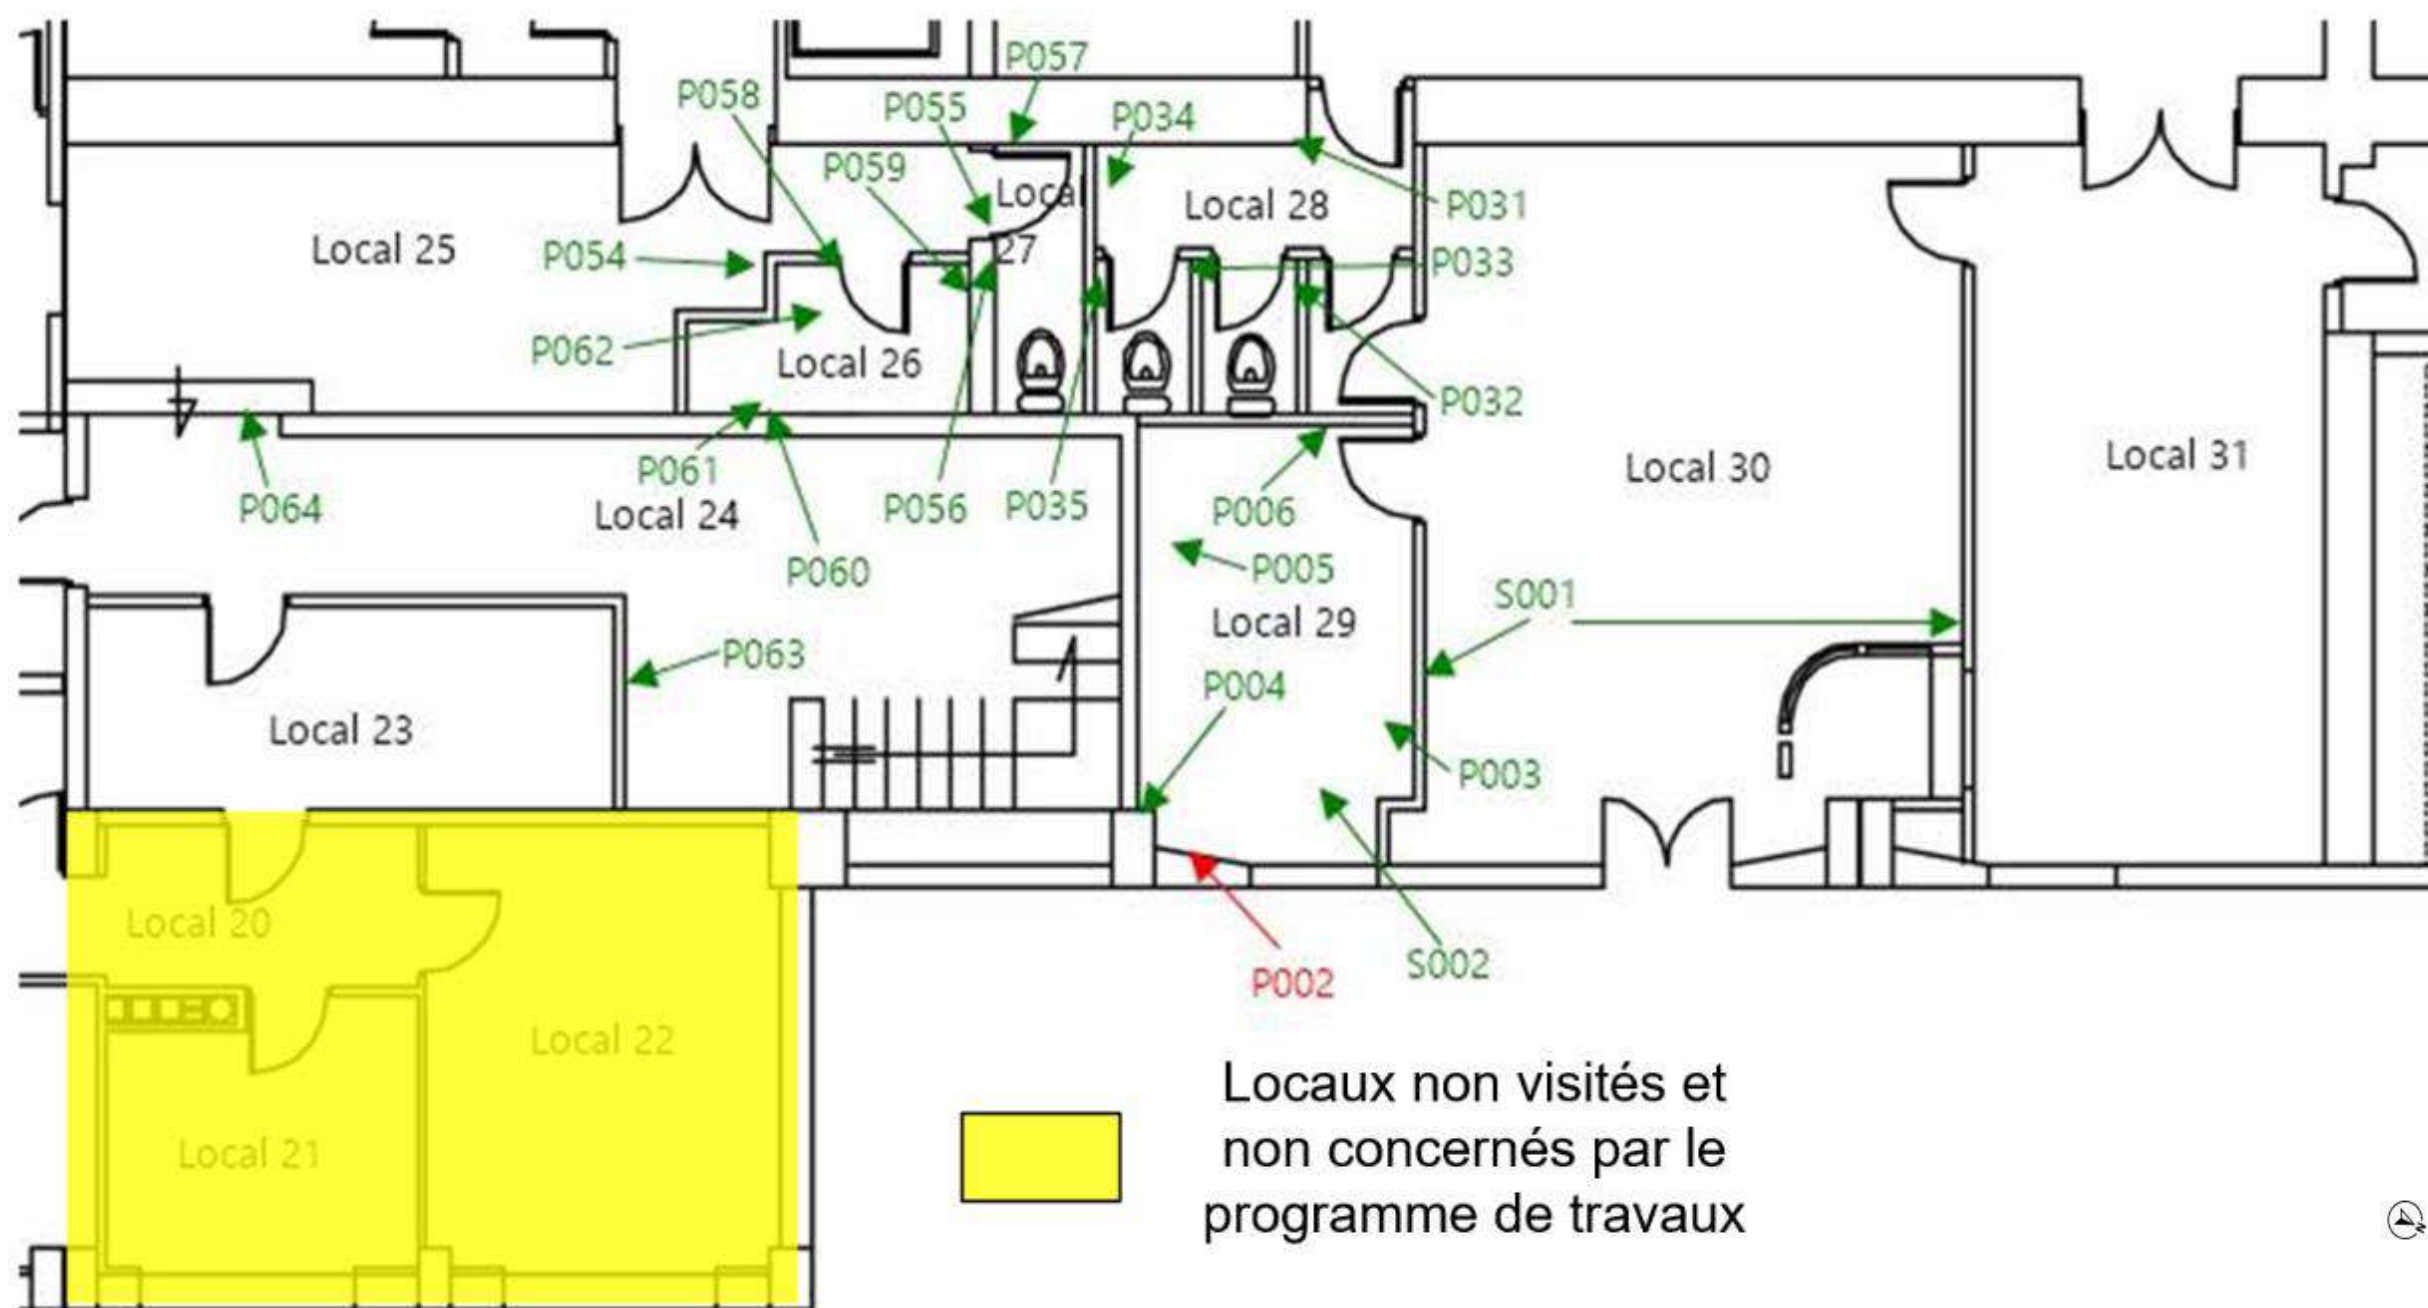

P XXX	Localisation d'un prélèvement - Négatif
P XXX	Localisation d'un prélèvement - Positif
ZPSO - XXX	Localisation d'une ZPSO - Négative
ZPSO - XXX	Localisation d'une ZPSO - Positive
S XXX	Localisation d'un sondage - Négatif
S XXX	Localisation d'un sondage - Positif


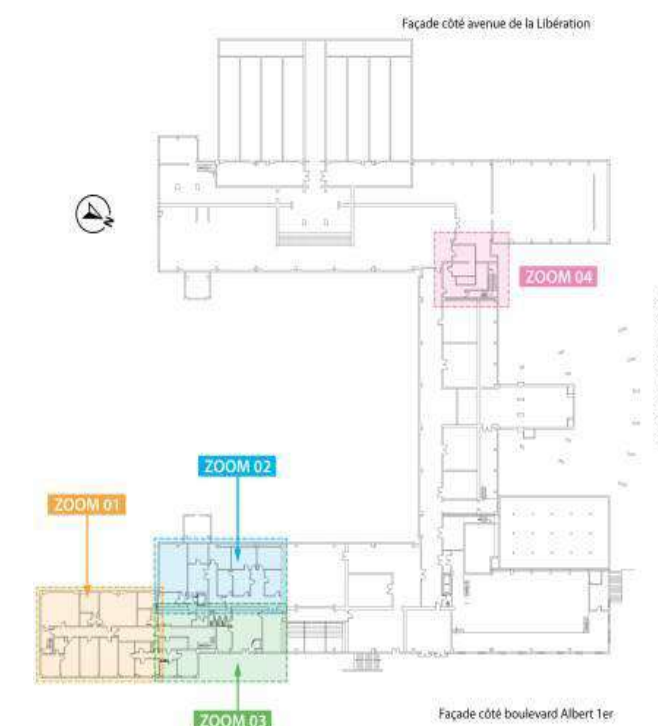


Planche (croquis) de repérage technique : SOUS-SOL – ZOOM 3


DIAGOBAB, auteur : M SACCOMANDI Guénaël

Dossier n° 25GSA1729 du 15/12/2025

Adresse du bien : CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAINES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY

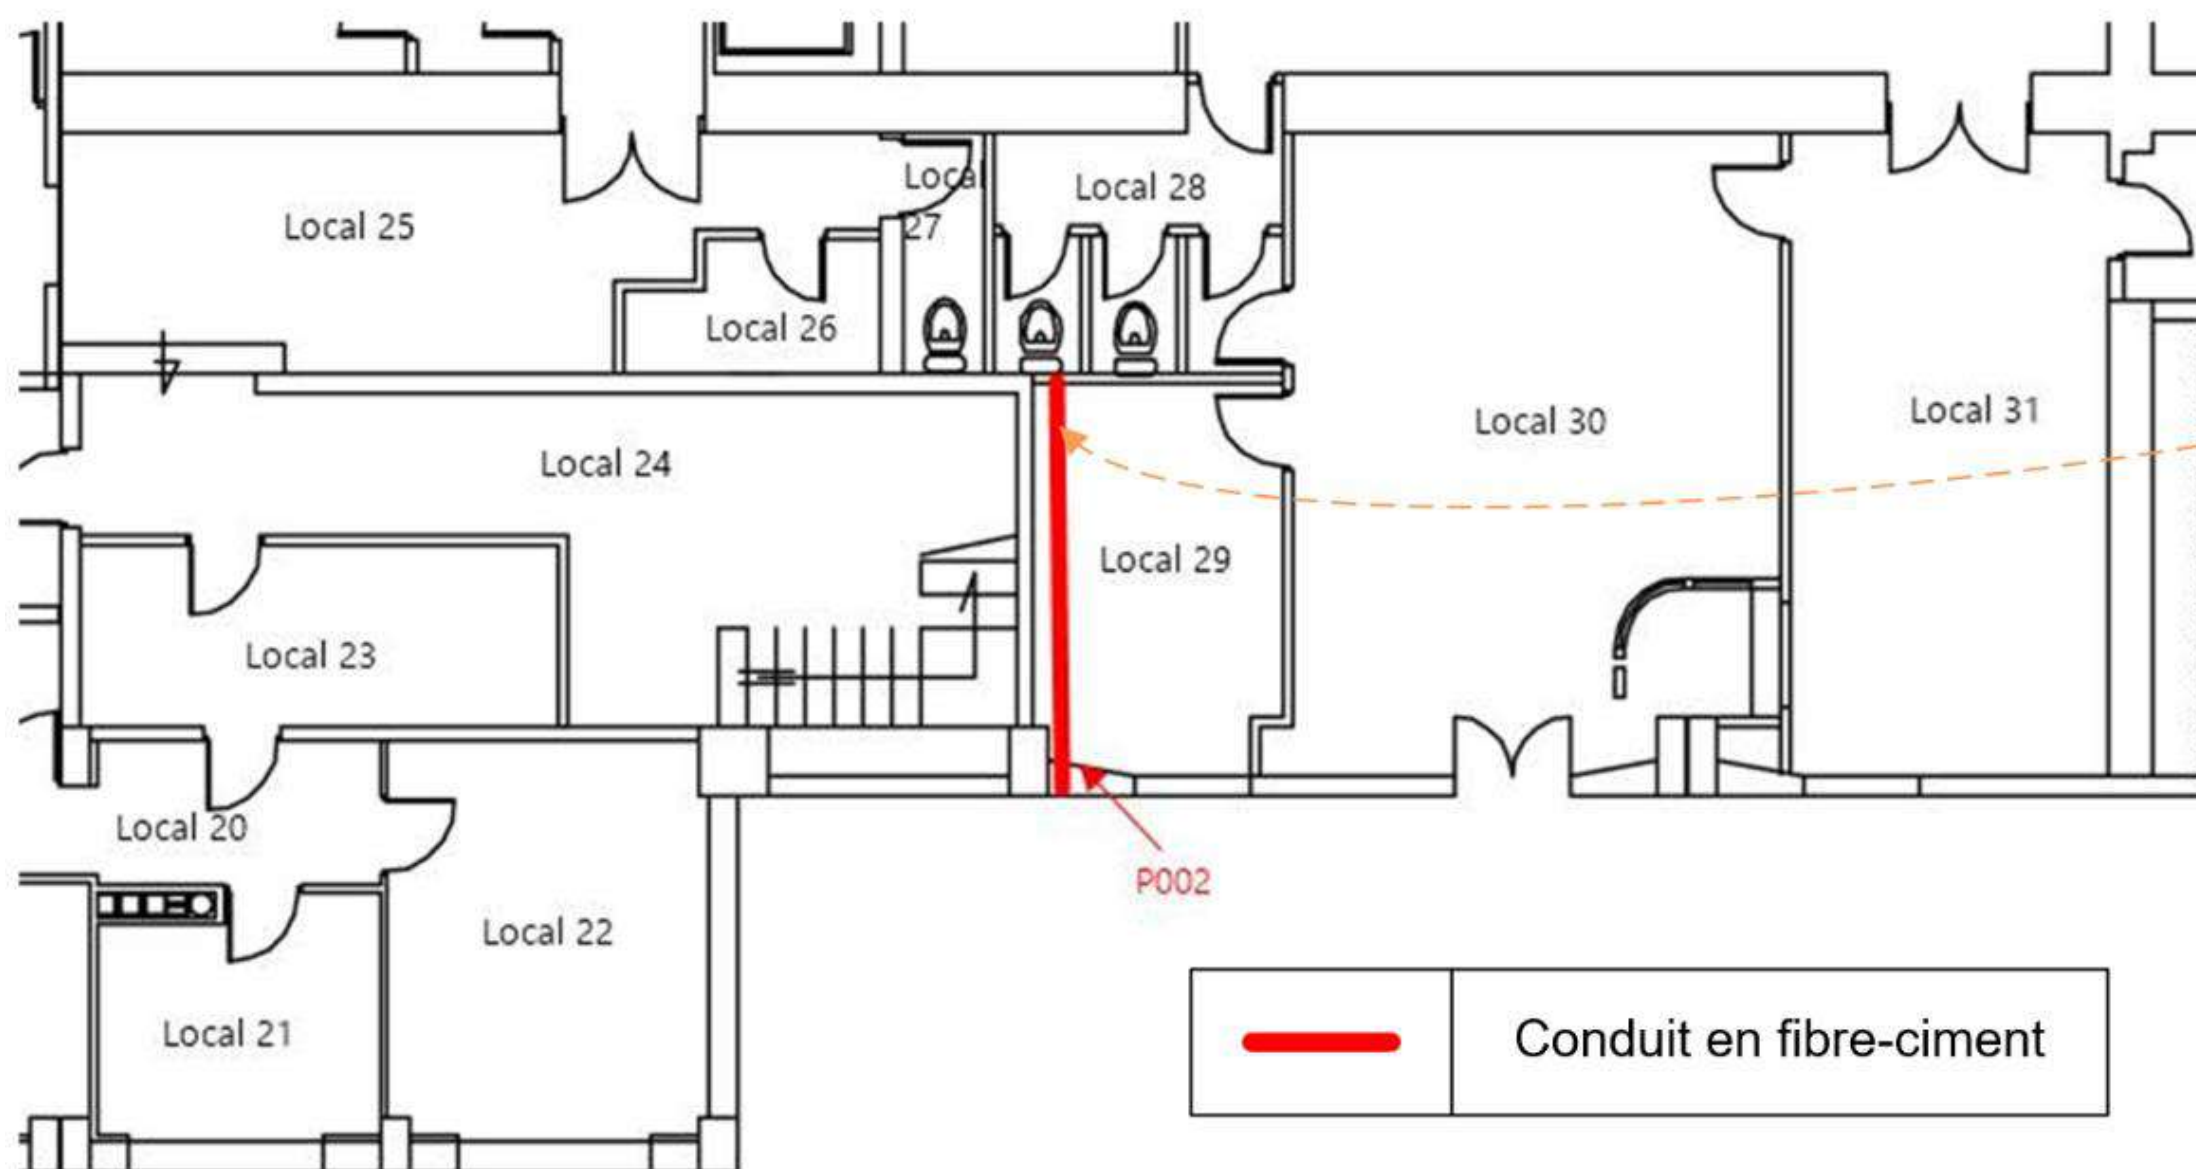

Conduit dans le plénum

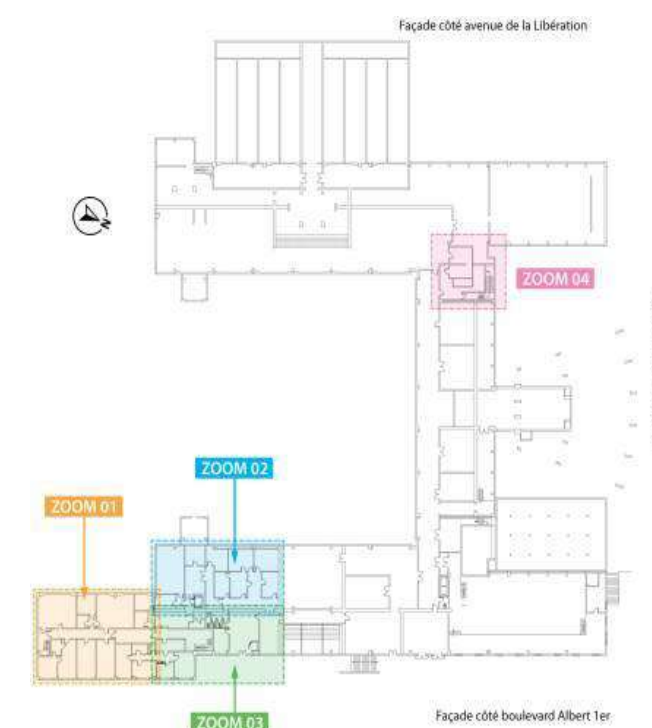


Matériaux et produits contenant de l'amiante : SOUS-SOL – ZOOM 3

DIAGOBAB, auteur : M SACCOMANDI Guénaël

Dossier n° 25GSA1729 du 15/12/2025


Adresse du bien : CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAINES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY

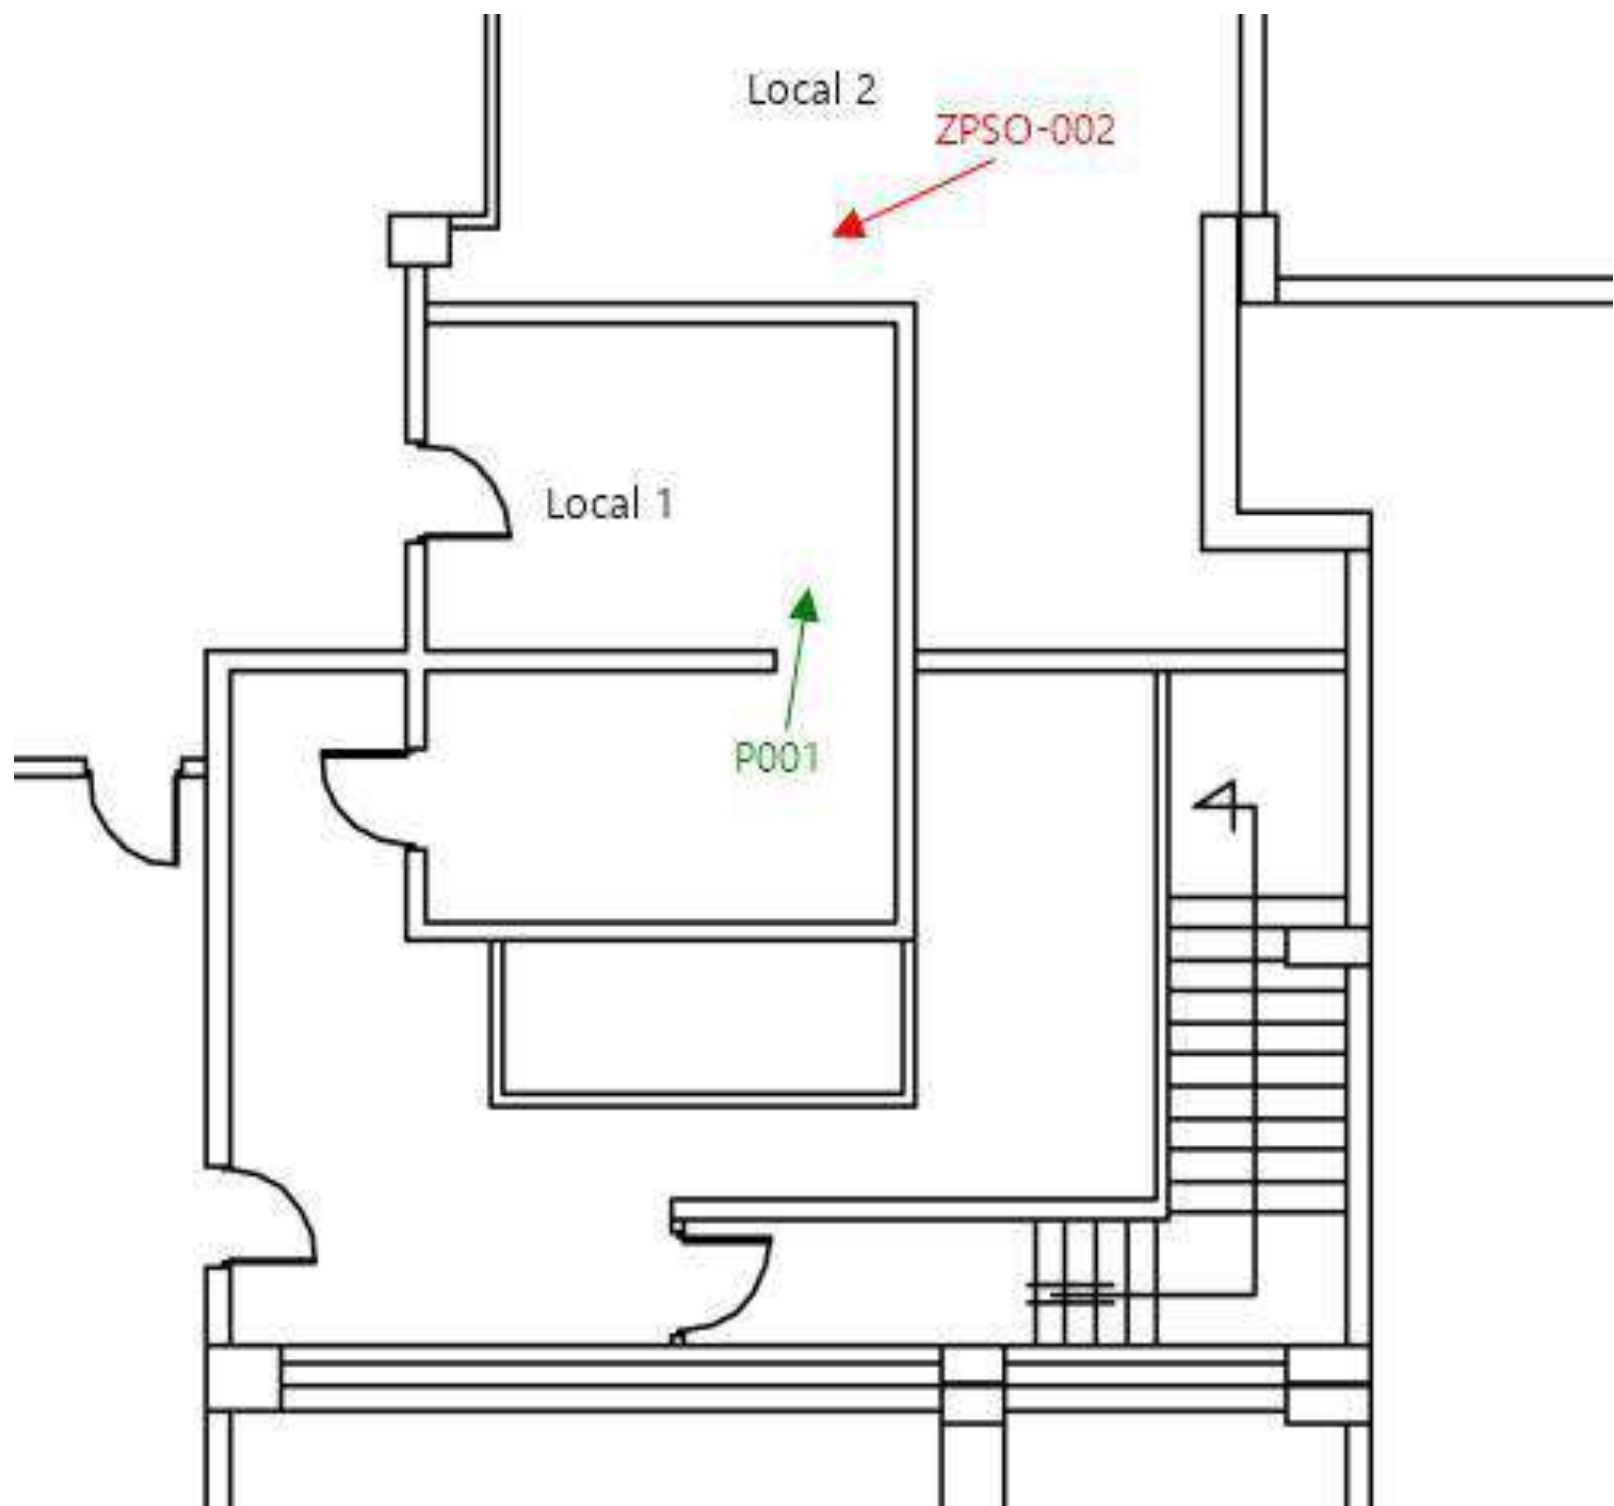


 P XXX	Localisation d'un prélèvement - Négatif
 P XXX	Localisation d'un prélèvement - Positif
 ZPSO - XXX	Localisation d'une ZPSO - Négative
 ZPSO - XXX	Localisation d'une ZPSO - Positive
 S XXX	Localisation d'un sondage - Négatif
 S XXX	Localisation d'un sondage - Positif


Planche (croquis) de repérage technique : SOUS-SOL – ZOOM 4

DIAGOBAB, auteur : M SACCOMANDI Guénaël
Dossier n° 25GSA1729 du 15/12/2025
Adresse du bien : CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAINES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY

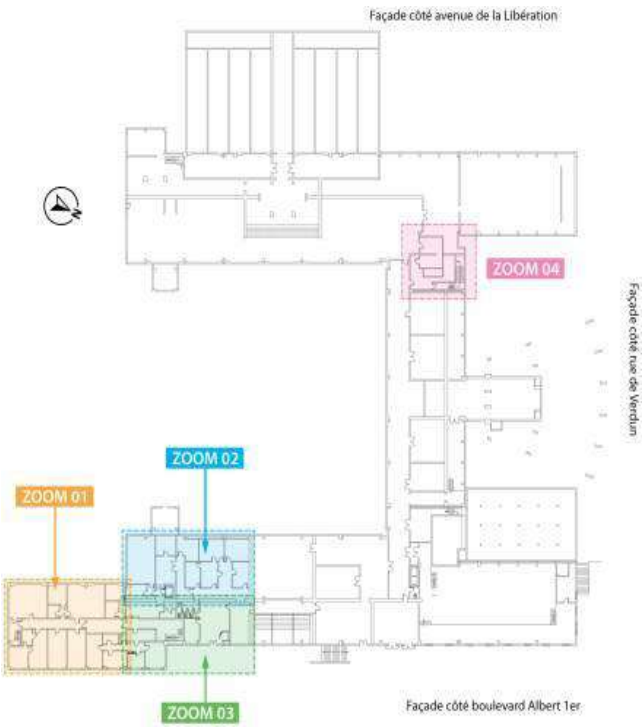

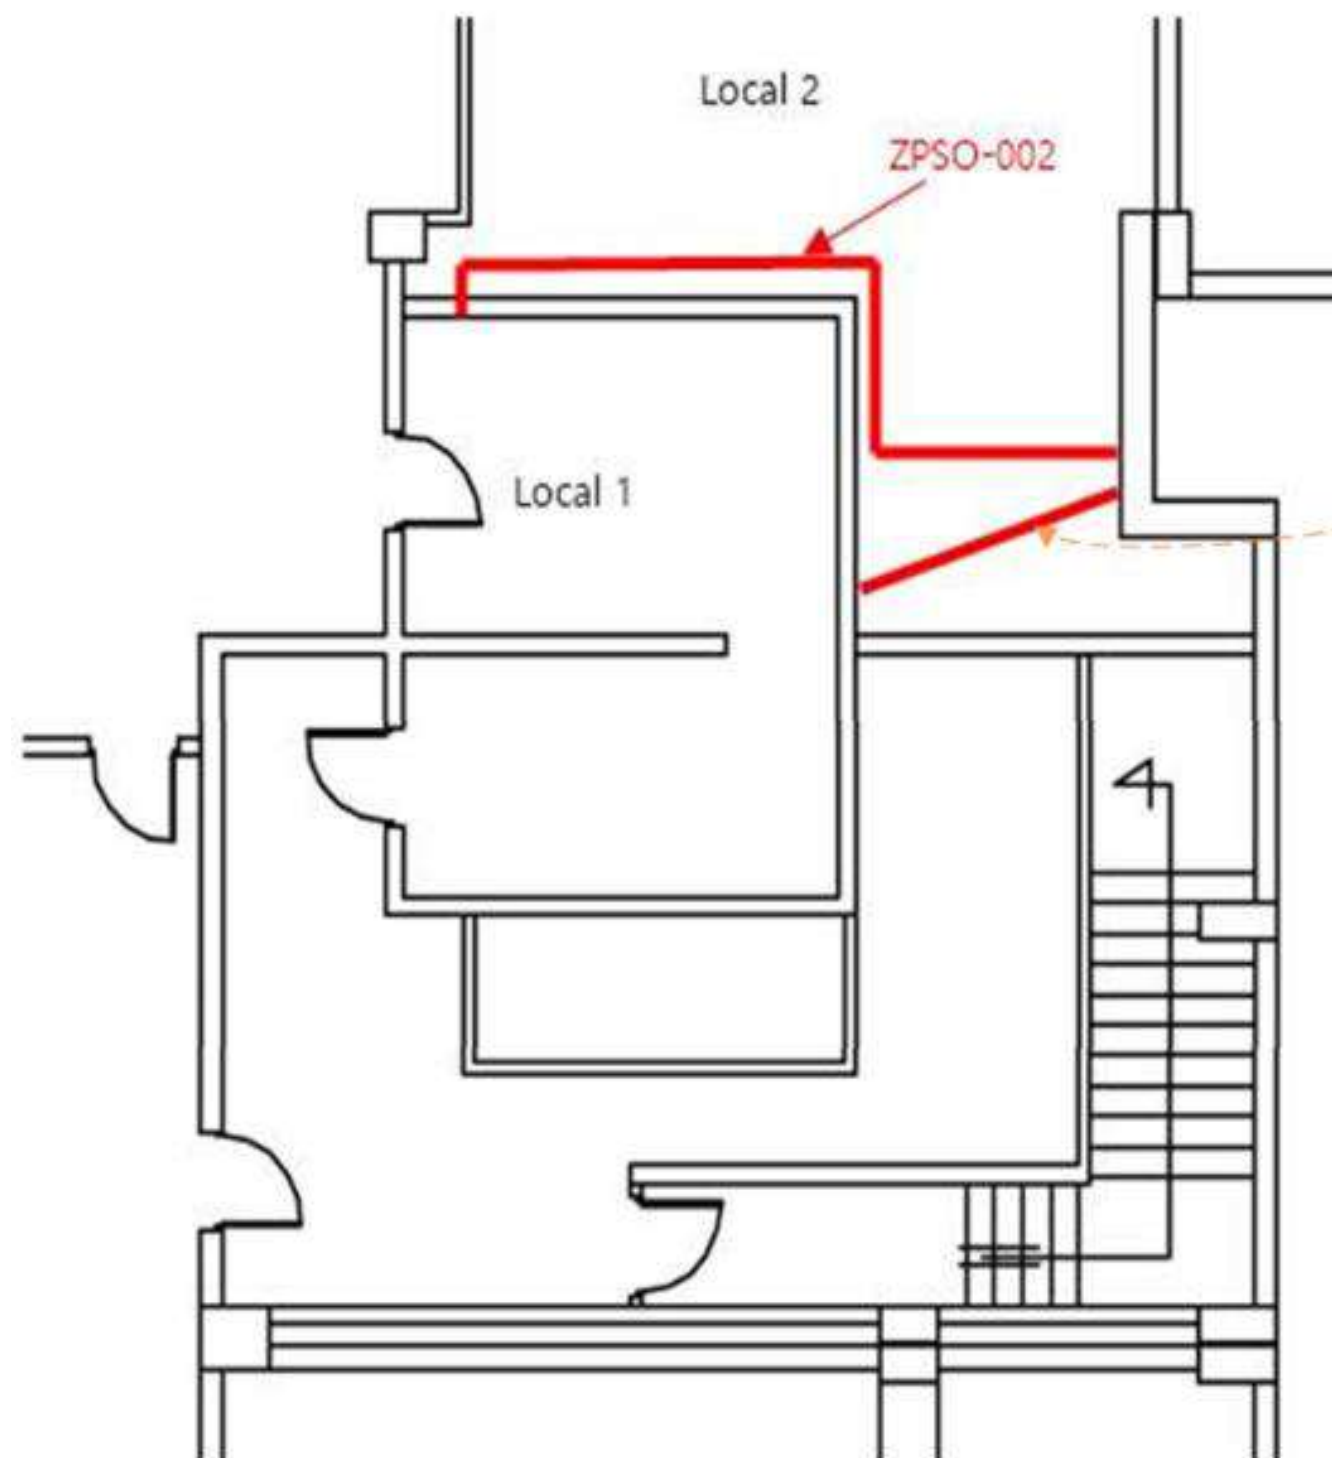

Conduits dans des encoffrements BA13

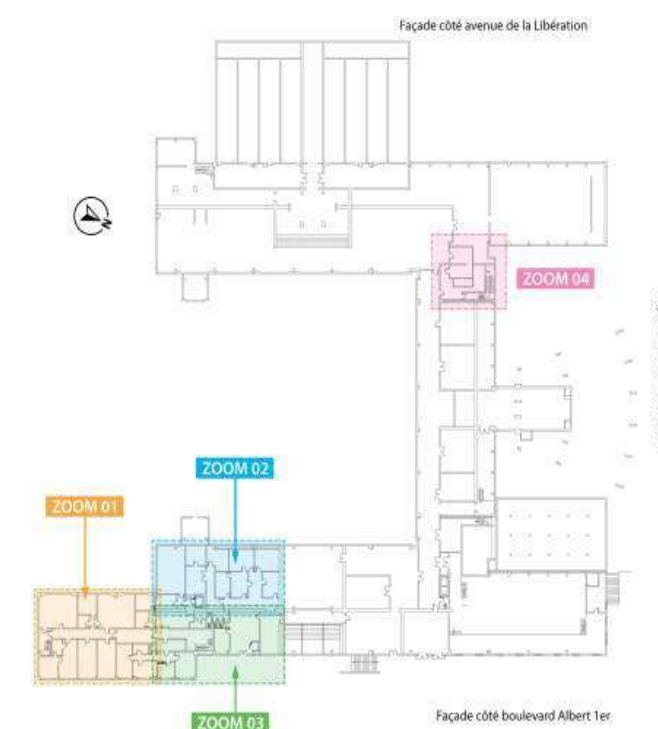

Matériaux et produits contenant de l'amiante : SOUS-SOL – ZOOM 4

DIAGOBAB, auteur : M SACCOMANDI Guénaël

Dossier n° 25GSA1729 du 15/12/2025

Adresse du bien : CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAINES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY



7.2 Annexe : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

Rouge = Positif ; Vert = Négatif

N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P001	Local 1	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Film noir plafond	
P002	Local 29	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduit en fibres-ciment	
P003	Local 29	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	
P004	Local 29	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	



OBJET DE LA MISSION :
REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX

Référence : 25GSA1729
Rapport du : 25/12/2025
BATIMENT A - Sous-sol

N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P005	Local 29	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	
P006	Local 29	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre projeté	
P007	Local 45	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre projeté	
P008	Local 43	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	



OBJET DE LA MISSION :
REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX

Référence : 25GSA1729
Rapport du : 25/12/2025
BATIMENT A - Sous-sol

N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P009	Local 43	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	
P010	Local 43	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle	
P011	Local 43	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	
P012	Local 43	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	



OBJET DE LA MISSION :
REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX

Référence : 25GSA1729
Rapport du : 25/12/2025
BATIMENT A - Sous-sol

N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P013	Local 43	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre projeté	
P014	Local 43	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre projeté	
P015	Local 40	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse	
P016	Local 40	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragraéage	



OBJET DE LA MISSION :
REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX

Référence : 25GSA1729
Rapport du : 25/12/2025
BATIMENT A - Sous-sol

N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P017	Local 40	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Couche1: Sous couches des tissus muraux + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	
P018	Local 40	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	
P019	Local 39	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	
P020	Local 39	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	



OBJET DE LA MISSION :
REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX

Référence : 25GSA1729
Rapport du : 25/12/2025
BATIMENT A - Sous-sol

N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P021	Local 39	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Film noir plafond	
P022	Local 39	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Couche1: Enveloppe (bande tissée enduite ou non) + Couche2: Plâtre	
P023	Local 39	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre projeté	
P024	Local 42	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	



OBJET DE LA MISSION :
REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX


Référence : 25GSA1729
Rapport du : 25/12/2025
BATIMENT A - Sous-sol

N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P025	Local 41	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Plot de colle fixant les cloisons au mur	
P026	Local 41	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle	
P027	Local 41	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse	
P028	Local 41	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragraéage	



OBJET DE LA MISSION :
REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX

Référence : 25GSA1729
Rapport du : 25/12/2025
BATIMENT A - Sous-sol

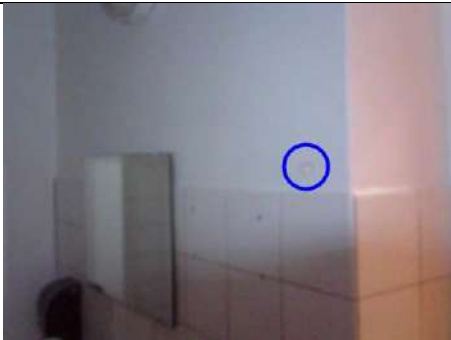N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P029	Local 41	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	
P030	Local 41	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	
P031	Local 28	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre projeté	
P032	Local 28	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiment des plaques de plâtre	



OBJET DE LA MISSION :
REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX

Référence : 25GSA1729
Rapport du : 25/12/2025
BATIMENT A - Sous-sol

N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P033	Local 28	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse	
P034	Local 28	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol coulé à base ciment	
P035	Local 28	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	
P036	Local 44	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiment des plaques de plâtre	



OBJET DE LA MISSION :
REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX

Référence : 25GSA1729
Rapport du : 25/12/2025
BATIMENT A - Sous-sol

N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P037	Local 44	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre projeté	
P038	Local 44	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	
P039	Local 44	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	
P040	Local 44	3 - Parois verticales intérieures - Gainex et coffres verticaux	Isolant	



OBJET DE LA MISSION :
REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX

Référence : 25GSA1729
Rapport du : 25/12/2025
BATIMENT A - Sous-sol

N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P041	Local 44	3 - Parois verticales intérieures - Gaines et coffres verticaux	Enduit à base de plâtre projeté	
P042	Local 38	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Peinture	
P043	Local 38	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Joint entre éléments	



OBJET DE LA MISSION :
REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX

Référence : 25GSA1729
Rapport du : 25/12/2025
BATIMENT A - Sous-sol

N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P044	Local 38	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Joint entre éléments	
P045	Local 38	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Joint entre éléments	
P046	Local 38	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Joint entre éléments	
P047	Local 37	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse	



OBJET DE LA MISSION :
REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX

Référence : 25GSA1729
Rapport du : 25/12/2025
BATIMENT A - Sous-sol

N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P048	Local 37	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragréage	
P049	Local 37	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	
P050	Local 37	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiment des plaques de plâtre	
P051	Local 33	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries intérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	



OBJET DE LA MISSION :
REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX


Référence : 25GSA1729
Rapport du : 25/12/2025
BATIMENT A - Sous-sol

N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P052	Local 32	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple	
P053	Local 34	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Peinture	
P054	Local 25	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiment des plaques de plâtre	
P055	Local 27	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	



OBJET DE LA MISSION :
REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX

Référence : 25GSA1729
Rapport du : 25/12/2025
BATIMENT A - Sous-sol

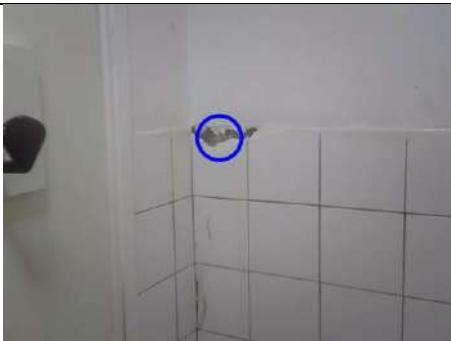N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P056	Local 25	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	
P057	Local 25	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	
P058	Local 26	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	
P059	Local 26	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	



OBJET DE LA MISSION :
REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX

Référence : 25GSA1729
Rapport du : 25/12/2025
BATIMENT A - Sous-sol

N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P060	Local 26	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	
P061	Local 26	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiment des plaques de plâtre	
P062	Local 26	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Bandes calicot	
P063	Local 23	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiment des plaques de plâtre	



OBJET DE LA MISSION :
REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX

Référence : 25GSA1729
Rapport du : 25/12/2025
BATIMENT A - Sous-sol

N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P064	Local 24	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol coulé à base ciment	
P065	Local 7	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse	
P066	Local 17	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre projeté	
P067	Local 17	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	



OBJET DE LA MISSION :
REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX

Référence : 25GSA1729
Rapport du : 25/12/2025
BATIMENT A - Sous-sol

N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P068	Local 17	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre projeté	
P069	Local 13	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	
P070	Local 13	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre projeté	
P071	Local 13	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	



OBJET DE LA MISSION :
REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX

Référence : 25GSA1729
Rapport du : 25/12/2025
BATIMENT A - Sous-sol

N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P072	Local 7	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	
P073	Local 12	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	
P074	Local 12	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	
P075	Local 12	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	



OBJET DE LA MISSION :
REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX

Référence : 25GSA1729
Rapport du : 25/12/2025
BATIMENT A - Sous-sol

N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P076	Local 9	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	
P077	Local 3	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	
P078	Local 3	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	
P079	Local 4	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	



OBJET DE LA MISSION :
REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX

Référence : 25GSA1729
Rapport du : 25/12/2025
BATIMENT A - Sous-sol

N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P080	Local 4	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	
P081	Local 5	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	
P082	Local 5	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	
P083	Local 5	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	



OBJET DE LA MISSION :
REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX

Référence : 25GSA1729
Rapport du : 25/12/2025
BATIMENT A - Sous-sol

N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P084	Local 5	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	
P085	Local 5	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	



7.3 Annexe : RAPPORT D'ESSAIS

Copie des rapports d'essais :



1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tel : 03.87.95.83.50
www.itga.fr



Accréditation n° 1-6091

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0325-15565 EN DATE DU 22/12/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client :	DIAGOBAN ALSACE 1 Rue René Laennec 67300 Schiltigheim	Réf. Commande ITGA :	IT0325-15565
		Réf. Commande Client :	25GSA1729_2025_12_15_2102_3589

Prélevement(s) : Reçu au laboratoire le : 17/12/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22862-1) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Réf dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAINES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Réf échantillon client : P001 - Film noir plafond - Local 1		Réf échantillon ITGA : IT032512-5780 Description ITGA : Carton bitumé	
▶ Carton bitumé	MOLP + META (B) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YNG
Réf dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAINES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Réf échantillon client : P002 - Conduit en fibres ciment - Local 29		Réf échantillon ITGA : IT032512-5781 Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres visibles	
▶ Fibrociment gris avec fibres visibles	MOLP le 19/12/2025 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile - Crocidolite	Analyste : REA

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 1/21



RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0325-15565 EN DATE DU 22/12/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Ref dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAINES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Ref échantillon client : P003 - Colle de carrelage - Local 29		Ref échantillon ITGA : IT032512-6782 Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise en vrac hétérogène	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BKA (5)
Ref dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAINES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Ref échantillon client : P004 - Colle de carrelage - Local 29		Ref échantillon ITGA : IT032512-6783 Description ITGA : Peinture / Colle grise en vrac hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Colle grise en vrac hétérogène	(1) META (A) le 19/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KDB (5)
Ref dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAINES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Ref échantillon client : P005 - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas)- Local 29		Ref échantillon ITGA : IT032512-6784 Description ITGA : Toile fibreuse beige / Carton bitumé / Matériau fibreux blanc	
▸ Toile fibreuse beige non séparable + Matériau fibreux blanc	(1) MDLP + META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YNG (6)
▸ Carton bitumé	MDLP + META (B) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YNG
Ref dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAINES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Ref échantillon client : P006 - Enduit à base de plâtre projeté - Local 29		Ref échantillon ITGA : IT032512-6785 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	(1) META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BKA (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 2/21



OBJET DE LA MISSION :
REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX

Référence : 25GSA1729
Rapport du : 25/12/2025
BATIMENT A - Sous-sol

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0325-15565 EN DATE DU 22/12/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Ref dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAÎNES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Ref échantillon client : P007 - Enduit à base de plâtre projeté - Local 45		Ref échantillon ITGA : IT032512-6786 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	MIETA (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EKA (5)
Ref dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAÎNES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Ref échantillon client : P008 - Colle de carrelage - Local 43		Ref échantillon ITGA : IT032512-6787 Description ITGA : Colle grise en vrac hétérogène	
Colle grise en vrac hétérogène	MIETA (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EKA (5)
Ref dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAÎNES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Ref échantillon client : P009 - Colle de carrelage - Local 43		Ref échantillon ITGA : IT032512-6788 Description ITGA : Colle grise en vrac hétérogène	
Colle grise en vrac hétérogène	MIETA (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EKA (5)
Ref dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAÎNES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Ref échantillon client : P010 - Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle - Local 43		Ref échantillon ITGA : IT032512-6789 Description ITGA : Bois aggloméré / Colle polymère jaune en faible quantité / Matériau blanc	
Bois aggloméré	MIETA (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EKA
Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + Matériau blanc (1)	MIETA (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EKA (6)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 3/21



OBJET DE LA MISSION :
REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX

Référence : 25GSA1729
Rapport du : 25/12/2025
BATIMENT A - Sous-sol

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0325-15565 EN DATE DU 22/12/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Ref dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAINES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Ref échantillon client : P011 - Colle de carrelage - Local 43		Ref échantillon ITGA : IT032512-6790 Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise en vrac hétérogène	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BKA (5)
Ref dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAINES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Ref échantillon client : P012 - Colle de faïence - Local 43		Ref échantillon ITGA : IT032512-6791 Description ITGA : Colle grise / Couche plâtruse blanche	
▸ Colle grise	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : YNG
▸ Couche plâtruse blanche	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BKA
Ref dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAINES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Ref échantillon client : P013 - Enduit à base de plâtre projeté - Local 43		Ref échantillon ITGA : IT032512-6792 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtrux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtrux blanc en vrac (1)	META (A) le 19/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par D. (3) Analyste : YNG (5)
Ref dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAINES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Ref échantillon client : P014 - Enduit à base de plâtre projeté - Local 43		Ref échantillon ITGA : IT032512-6793 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtrux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtrux blanc en vrac (1)	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YNG (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 4/21



OBJET DE LA MISSION :
REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX

Référence : 25GSA1729
Rapport du : 25/12/2025
BATIMENT A - Sous-sol

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0325-15565 EN DATE DU 22/12/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Ref dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAÎNES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Ref échantillon client : P015 - Couche1: Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse - Local 40		Ref échantillon ITGA : IT032512-6794 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune en faible quantité	
▸ Revêtement souple beige + Colle polymère jaune en faible quantité non séparable (4)	(1) META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YNG (6)
Ref dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAÎNES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Ref échantillon client : P016 - Couche1: Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Local 40		Ref échantillon ITGA : IT032512-6795 Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune en faible quantité / Ragréage gris en faible quantité	
▸ Revêtement souple gris + Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + Ragréage gris en faible quantité non séparable	(1) META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EKA (6)
Ref dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAÎNES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Ref échantillon client : P017 - Couche1: Sous-couche des tissus muraux + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lisses ou talochés - Local 40		Ref échantillon ITGA : IT032512-6796 Description ITGA : Peinture / Bois sous forme de fibres	
▸ Peinture non séparable + Bois sous forme de fibres	(1) META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EKA (6)
Ref dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAÎNES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Ref échantillon client : P018 - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas)- Local 40		Ref échantillon ITGA : IT032512-6797 Description ITGA : Carton bitumé / Matériau fibreux jaune	
▸ Carton bitumé	MOLP + META (B) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YNG
▸ Matériau fibreux jaune	MOLP + META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YNG

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 5/21



RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0325-15565 EN DATE DU 22/12/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Ref dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAINES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Ref échantillon client : P019 - Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Local 39		Ref échantillon ITGA : IT032512-6798 Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Revêtement souple gris	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EKA
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris (1)	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EKA (6)
Ref dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAINES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Ref échantillon client : P020 - Panneaux et plaques - Local 39		Ref échantillon ITGA : IT032512-6799 Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
▸ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige (1)	MOLP + META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EKA (6)
Ref dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAINES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Ref échantillon client : P021 - Film noir plafond - Local 39		Ref échantillon ITGA : IT032512-6800 Description ITGA : Matériau beige avec couche bitumineuse	
▸ Matériau beige avec couche bitumineuse	MOLP + META (B) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YNG
Ref dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAINES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Ref échantillon client : P022 - Couche1: Enveloppe (bande tissée enduite ou non) + Couche2: Plâtre - Local 39		Ref échantillon ITGA : IT032512-6801 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtré blanc en vrac avec couche en toile	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtré blanc en vrac avec couche en toile (1)	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EKA (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 6/21



RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0325-15565 EN DATE DU 22/12/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Ref dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAINES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Ref échantillon client : P023 - Enduit à base de plâtre projeté - Local 39		Ref échantillon ITGA : IT032512-6802 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtré blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtré blanc en vrac	(1) META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EKA (5)
Ref dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAINES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Ref échantillon client : P024 - Couches1: Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple + Couches2: Colle non bitumineuse + Couches3: Ragréage - Local 42		Ref échantillon ITGA : IT032512-6803 Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Dalle dure cassante beige	META (B) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : YNG
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	(1) META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YNG (6)
Ref dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAINES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Ref échantillon client : P025 - Plot de colle fixant les cloisons au mur - Local 41		Ref échantillon ITGA : IT032512-6804 Description ITGA : Colle beige / Polystyrène en faible quantité	
Colle beige	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EKA
Polystyrène en faible quantité	---	Non analysé	
Ref dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAINES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Ref échantillon client : P026 - Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle - Local 41		Ref échantillon ITGA : IT032512-6805 Description ITGA : Bois aggloméré / Colle polymère jaune / Matériau blanc	
Bois aggloméré	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EKA
Colle polymère jaune non séparable + Matériau blanc	(1) META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EKA (6)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 7/21



OBJET DE LA MISSION :
REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX

Référence : 25GSA1729
Rapport du : 25/12/2025
BATIMENT A - Sous-sol

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0325-15565 EN DATE DU 22/12/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Ref dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAINES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Ref échantillon client : P027 - Couche1: Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse - Local 41		Ref échantillon ITGA : IT032512-6806 Description ITGA : Revêtement cassant beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Revêtement cassant beige	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YNG
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris (1)	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YNG (6)
Ref dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAINES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Ref échantillon client : P028 - Couche1: Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Local 41		Ref échantillon ITGA : IT032512-6807 Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage rose	
▸ Revêtement souple gris	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YNG
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose (1)	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YNG (6)
Ref dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAINES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Ref échantillon client : P029 - Colle de faïence - Local 41		Ref échantillon ITGA : IT032512-6808 Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Peinture / Couche plâtrée blanche en faible quantité / Joint cassant blanc	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par D. (3) Analyste : YNG
▸ Peinture + Couche plâtrée blanche en faible quantité non séparable (1)	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par D. (3) Analyste : YNG (6)
▸ Joint cassant blanc	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YNG

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 8/21



RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0325-15565 EN DATE DU 22/12/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Ref dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAÎNES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Ref échantillon client : P030 - Colle de faïence - Local 41		Ref échantillon ITGA : IT032512-6809 Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Peinture / Bois en lamelles	
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle grise	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EKA
▶ Peinture non séparable + Bois en lamelles (1)	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EKA (6)
Ref dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAÎNES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Ref échantillon client : P031 - Enduit à base de plâtre projeté - Local 28		Ref échantillon ITGA : IT032512-6810 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 19/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YNG (5)
Ref dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAÎNES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Ref échantillon client : P032 - Enduit de jointoiement des plaques de plâtre - Local 28		Ref échantillon ITGA : IT032512-6811 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EKA (5)
Ref dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAÎNES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Ref échantillon client : P033 - Couche1: Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse - Local 28		Ref échantillon ITGA : IT032512-6812 Description ITGA : Peinture en faible quantité / Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▶ Peinture en faible quantité non séparable (4) + Revêtement souple beige (1)	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EKA (6)
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris (1)	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EKA (6)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 9/21



RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0325-15565 EN DATE DU 22/12/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Ref dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAINES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Ref échantillon client : P034 - Sol coulé à base ciment - Local 2B		Ref échantillon ITGA : IT032512-6813 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YNG
Ref dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAINES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Ref échantillon client : P035 - Colle de faïence - Local 2B		Ref échantillon ITGA : IT032512-6814 Description ITGA : Carrelage / Colle grise hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise hétérogène	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YNG
Ref dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAINES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Ref échantillon client : P036 - Enduit de jointoiement des plaques de plâtre - Local 44		Ref échantillon ITGA : IT032512-6815 Description ITGA : Matériau compact rouge en vrac / Enduit plâtré blanc en vrac	
Matériau compact rouge en vrac	---	Non analysé	
Enduit plâtré blanc en vrac	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YNG (5)
Ref dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAINES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Ref échantillon client : P037 - Enduit à base de plâtre projeté - Local 44		Ref échantillon ITGA : IT032512-6816 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtré blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtré blanc en vrac	(1) META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YNG (5)
Ref dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAINES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Ref échantillon client : P038 - Enduit à base de ciment projeté - Local 44		Ref échantillon ITGA : IT032512-6817 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris en vrac hétérogène	
Peinture non séparable + Enduit compact gris en vrac hétérogène	(1) META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EKA (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 10/21



OBJET DE LA MISSION :
REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX

Référence : 25GSA1729
Rapport du : 25/12/2025
BATIMENT A - Sous-sol

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0325-15565 EN DATE DU 22/12/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Ref dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAÎNES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Ref échantillon client : P039 - Enduit à base de ciment projeté - Local 44		Ref échantillon ITGA : IT032512-6818 Description ITGA : Enduit compact gris	
▸ Enduit compact gris	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YNG (5)
Ref dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAÎNES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Ref échantillon client : P040 - Isolant - Local 44		Ref échantillon ITGA : IT032512-6819 Description ITGA : Matériau fibreux jaune avec poussières	
▸ Matériau fibreux jaune avec poussières	MOLP + META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EKA
Ref dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAÎNES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Ref échantillon client : P041 - Enduit à base de plâtre projeté - Local 44		Ref échantillon ITGA : IT032512-6820 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtré blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtré blanc en vrac (1)	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YNG (5)
Ref dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAÎNES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Ref échantillon client : P042 - Peinture - Local 38		Ref échantillon ITGA : IT032512-6821 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
▸ Peintures multiples en vrac	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EKA (5)
Ref dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAÎNES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Ref échantillon client : P043 - Joint entre éléments - Local 38		Ref échantillon ITGA : IT032512-6822 Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris en vrac hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact gris en vrac hétérogène (1)	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EKA (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 11/21



RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0325-15565 EN DATE DU 22/12/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Ref dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAINES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Ref échantillon client : P044 - Joint entre éléments - Local 38		Ref échantillon ITGA : IT032512-6823 Description ITGA : Matériau fibreux noir avec poussières	
Matériau fibreux noir avec poussières	MOLP + META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YNG
Ref dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAINES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Ref échantillon client : P045 - Joint entre éléments - Local 38		Ref échantillon ITGA : IT032512-6824 Description ITGA : Matériau fibreux noir avec poussières	
Matériau fibreux noir avec poussières	MOLP + META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YNG
Ref dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAINES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Ref échantillon client : P046 - Joint entre éléments - Local 38		Ref échantillon ITGA : IT032512-6825 Description ITGA : Matériau souple vert	
Matériau souple vert	META (B) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YNG
Ref dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAINES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Ref échantillon client : P047 - Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse - Local 37		Ref échantillon ITGA : IT032512-6826 Description ITGA : Revêtement souple beige	
Revêtement souple beige	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YNG
Ref dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAINES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Ref échantillon client : P048 - Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragréage - Local 37		Ref échantillon ITGA : IT032512-6827 Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris (1)	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EKA (6)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 12/21



RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0325-15565 EN DATE DU 22/12/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Ref dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAÎNES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Ref échantillon client : P049 - Panneaux et plaques - Local 37		Ref échantillon ITGA : IT032512-6828 Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
▸ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	(1) MQLP + META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EKA (6)
Ref dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAÎNES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Ref échantillon client : P050 - Enduit de jointoiement des plaques de plâtre - Local 37		Ref échantillon ITGA : IT032512-6829 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	(1) META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par D. (3) Analyste : YNG (5)
Ref dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAÎNES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Ref échantillon client : P051 - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) - Local 33		Ref échantillon ITGA : IT032512-6830 Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact beige	(1) META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EKA (6)
Ref dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAÎNES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Ref échantillon client : P052 - Sous-couche (carton, fautre,) de revêtement souple - Local 32		Ref échantillon ITGA : IT032512-6831 Description ITGA : Peintures multiples / Revêtement bitumineux noir	
▸ Peintures multiples non séparable + Revêtement bitumineux noir	(1) META (B) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YNG (6)
Ref dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAÎNES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Ref échantillon client : P053 - Peinture - Local 34		Ref échantillon ITGA : IT032512-6832 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
▸ Peintures multiples en vrac	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YNG (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 13/21



OBJET DE LA MISSION :
REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX

Référence : 25GSA1729
Rapport du : 25/12/2025
BATIMENT A - Sous-sol

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0325-15565 EN DATE DU 22/12/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Ref dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAINES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Ref échantillon client : P054 - Enduit de jointoiement des plaques de plâtre - Local 25		Ref échantillon ITGA : IT032512-6833 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	(1) META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par D. (3) Analyse : YNG (5)
Ref dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAINES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Ref échantillon client : P055 - Colle de carrelage - Local 27		Ref échantillon ITGA : IT032512-6834 Description ITGA : Carrelage / Colle grise	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyse : BKA
Ref dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAINES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Ref échantillon client : P056 - Colle de carrelage - Local 25		Ref échantillon ITGA : IT032512-6835 Description ITGA : Colle grise en vrac hétérogène	
Colle grise en vrac hétérogène	META (A) le 19/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyse : KDB (5)
Ref dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAINES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Ref échantillon client : P057 - Colle de faïence - Local 25		Ref échantillon ITGA : IT032512-6836 Description ITGA : Carrelage / Colle grise	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyse : YNG

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 14/21



RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0325-15565 EN DATE DU 22/12/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Ref dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAINES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Ref échantillon client : PD58 - Colle de carrelage - Local 26		Ref échantillon ITGA : IT032512-6837 Description ITGA : Carrelage / Colle grise	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise	MIETA (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YNG
Ref dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAINES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Ref échantillon client : PD59 - Colle de carrelage - Local 26		Ref échantillon ITGA : IT032512-6838 Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Couche plâtrée blanche en faible quantité	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise	MIETA (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YNG
▸ Couche plâtrée blanche en faible quantité	MIETA (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YNG
Ref dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAINES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Ref échantillon client : PD60 - Colle de faïence - Local 26		Ref échantillon ITGA : IT032512-6839 Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Peinture en faible quantité	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise + Peinture en faible quantité non séparable	MIETA (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YNG
Ref dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAINES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Ref échantillon client : PD61 - Enduit de jointement des plaques de plâtre - Local 26		Ref échantillon ITGA : IT032512-6840 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtré blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtré blanc en vrac	(1) MIETA (A) le 19/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par D. (3) Analyste : YNG (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 15/21



RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0325-15565 EN DATE DU 22/12/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Ref dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAINES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Ref échantillon client : P062 - Bandes calicot - Local 26		Ref échantillon ITGA : IT032512-6841 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	(1) META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BKA (5)
Ref dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAINES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Ref échantillon client : P063 - Enduit de jointoiement des plaques de plâtre - Local 23		Ref échantillon ITGA : IT032512-6842 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	(1) META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YNG (5)
Ref dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAINES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Ref échantillon client : P064 - Sol coulé à base ciment - Local 24		Ref échantillon ITGA : IT032512-6843 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BKA
Ref dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAINES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Ref échantillon client : P065 - Couches : Dalle de sol + Couches : Colle bitumineuse - Local 7		Ref échantillon ITGA : IT032512-6844 Description ITGA : Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris	
Dalle dure cassante grise	META (B) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : YNG
Colle bitumineuse noire non séparable + Ragréage gris	MDLP le 19/12/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : BKA
Ref dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAINES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Ref échantillon client : P066 - Enduit à base de plâtre projeté - Local 17		Ref échantillon ITGA : IT032512-6845 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : YNG

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 16/21



RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0325-15565 EN DATE DU 22/12/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Réf dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAINES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY			
Réf échantillon client : P067 - Calorifuge (tresses, coquilles, métales)- Local 17			
Description ITGA : Peinture / Toile blanche plâtrée / Carton bitumé / Matériau fibreux blanc			
▶ Peinture non séparable + Toile blanche plâtrée non séparable + Matériau fibreux blanc	MOLP + META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par D. Analyse : YNG
▶ Carton bitumé	MOLP + META (B) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté / -	Analyse : YNG
Réf dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAINES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY			
Réf échantillon client : P068 - Enduit à base de plâtre projeté - Local 17			
Description ITGA : Peinture / Enduit plâtré blanc en vrac			
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtré blanc en vrac	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyse : EKA
Réf dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAINES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY			
Réf échantillon client : P069 - Colle de faïence - Local 13			
Description ITGA : Carrelage / Colle polymère jaune / Peinture / Couche plâtrée blanche			
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle polymère jaune	META (B) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyse : YNG
▶ Peinture non séparable + Couche plâtrée blanche non séparable	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyse : YNG
Réf dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAINES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY			
Réf échantillon client : P070 - Enduit à base de plâtre projeté - Local 13			
Description ITGA : Peinture / Enduit plâtré blanc en vrac			
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtré blanc en vrac	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyse : EKA

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 17/21



RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0325-15565 EN DATE DU 22/12/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Ref dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAÎNES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Ref échantillon client : P071 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - Local 13		Ref échantillon ITGA : IT032512-6850 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 19/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D Analyste : KDB
Ref dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAÎNES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Ref échantillon client : P072 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - Local 7		Ref échantillon ITGA : IT032512-6851 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 19/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : KDB
Ref dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAÎNES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Ref échantillon client : P073 - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) - Local 12		Ref échantillon ITGA : IT032512-6852 Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
Peinture non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : YNG
Ref dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAÎNES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Ref échantillon client : P074 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - Local 12		Ref échantillon ITGA : IT032512-6853 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par D Analyste : YNG
Ref dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAÎNES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Ref échantillon client : P075 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - Local 12		Ref échantillon ITGA : IT032512-6854 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 19/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : KDB

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 18/21



OBJET DE LA MISSION :
REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX

Référence : 25GSA1729
Rapport du : 25/12/2025
BATIMENT A - Sous-sol

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0325-15565 EN DATE DU 22/12/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Ref dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAINES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Ref échantillon client : P076 - Bandes calicot - Local 9		Ref échantillon ITGA : IT032512-6855 Description ITGA : Peinture / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peinture non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : YNG
Ref dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAINES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Ref échantillon client : P077 - Colle de carrelage - Local 3		Ref échantillon ITGA : IT032512-6856 Description ITGA : Colle grise	
Colle grise	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : YNG
Ref dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAINES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Ref échantillon client : P078 - Enduit à base de ciment projeté - Local 3		Ref échantillon ITGA : IT032512-6857 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris en vrac hétérogène	
Peinture non séparable + Enduit compact gris en vrac hétérogène	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : EKA
Ref dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAINES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Ref échantillon client : P079 - Colle de carrelage - Local 4		Ref échantillon ITGA : IT032512-6858 Description ITGA : Colle grise hétérogène	
Colle grise hétérogène	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : EKA

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 19/21



RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0325-15565 EN DATE DU 22/12/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Réf dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAINES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Réf échantillon client : P080 - Calorifuge (tresses, coquilles, métaux))- Local 4			
Description ITGA :		Toile fibreuse beige / Carton bitumé	
▸ Toile fibreuse beige	MOLP + META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté / -	Analyste : YNG
▸ Carton bitumé	MOLP + META (B) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté / -	Analyste : YNG
Réf dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAINES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Réf échantillon client : P081 - Colle de carrelage - Local 5			
Description ITGA :		Carrelage / Colle grise / Peinture	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise + Peinture non séparable	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : EKA
Réf dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAINES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Réf échantillon client : P082 - Calorifuge (tresses, coquilles, métaux))- Local 5			
Description ITGA :		Peinture / Toile fibreuse beige / Matériau plâtreux blanc	
▸ Peinture non séparable + Toile fibreuse beige non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable	MOLP + META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 5 Nombre de supports d'analyse : 5	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. Analyste : YNG
Réf dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAINES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Réf échantillon client : P083 - Colle de carrelage - Local 5			
Description ITGA :		Colle grise en vrac hétérogène	
▸ Colle grise en vrac hétérogène	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : EKA

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 20/21



RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0325-15565 EN DATE DU 22/12/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Ref dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAINES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Ref échantillon client : P084 - Colle de carrelage - Local 5		Ref échantillon ITGA : IT032512-6863 Description ITGA : Carrelage / Colle grise	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : BKA
Ref dossier client : 25GSA1729 - CAMPUS LETTRE ET SCIENCES HUMAINES 23 Boulevard Albert 1er 54000 NANCY Ref échantillon client : P085 - Colle de faïence - Local 5		Ref échantillon ITGA : IT032512-6864 Description ITGA : Colle grise	
Colle grise	META (A) le 22/12/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : YNG

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont asbestiformes et ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).
(4) La quantité de la couche à disposition ne permet pas de garantir la limite de détection.
(5) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(6) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Yoann GUISLAIN Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 21/21



7.4 Annexe

ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

GRILLES D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATÉRIAUX OU PRODUIT DE LA LISTE A

Aucune évaluation n'a été réalisée

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air

FORT	MOYEN	FAIBLE
1° Il n'existe pas de système spécifique de ventilation, la pièce ou la zone homogène évaluée est ventilée par ouverture des fenêtres. ou 2° Le faux plafond se trouve dans un local qui présente une (ou plusieurs) façade(s) ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de créer des situations à forts courants d'air, ou 3° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet d'air est telle que celui-ci affecte directement le faux plafond contenant de l'amiante.	1° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet est telle que celui-ci n'affecte pas directement le faux plafond contenant de l'amiante, ou 2° Il existe un système de ventilation avec reprise(s) d'air au niveau du faux plafond (système de ventilation à double flux).	1° Il n'existe ni ouvrant ni système de ventilation spécifique dans la pièce ou la zone évaluée, ou 2° Il existe dans la pièce ou la zone évaluée, un système de ventilation par extraction dont la reprise d'air est éloignée du faux plafond contenant de l'amiante.

2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations

FORT	MOYEN	FAIBLE
L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme forte dans les situations où l'activité dans le local ou à l'extérieur engendre des vibrations, ou rend possible les chocs directs avec le faux plafond contenant de l'amiante (ex : hall industriel, gymnase, discothèque...).	L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme moyenne dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques mais se trouve dans un lieu très fréquenté (ex : supermarché, piscine, théâtre,...).	L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme faible dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques, n'est pas susceptible d'être dégradé par les occupants ou se trouve dans un local utilisé à des activités tertiaires passives.

GRILLES D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATÉRIAUX OU PRODUIT DE LA LISTE B

Aucune évaluation n'a été réalisée

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d'extension de la dégradation du matériau

Risque faible de dégradation ou d'extension de dégradation	Risque de dégradation ou d'extension à terme de la dégradation	Risque de dégradation ou d'extension rapide de la dégradation
L'environnement du matériau contenant de l'amiante ne présente pas ou très peu de risque pouvant entraîner à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.	L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque pouvant entraîner à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.	L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque important pouvant entraîner rapidement, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau.

L'évaluation du risque de dégradation lié à l'environnement du matériau ou produit prend en compte :

- Les agressions physiques intrinsèques au local (ventilation, humidité, etc...) selon que le risque est probable ou avéré ;
- La sollicitation des matériaux ou produits liée à l'activité des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.

Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence d'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles, l'usage réel des locaux, un défaut d'entretien des équipements, etc...



7.5 Annexe

CONSÉQUENCES RÉGLEMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS

CONSÉQUENCES RÉGLEMENTAIRES SUIVANT L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATÉRIAUX OU PRODUIT DE LA LISTE A

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l'arrêté du 12 décembre 2012, le propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l'article R1334-20 selon les modalités suivantes :

Score 1 – L'évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectuée dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

Score 2 – La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception.

Score 3 – Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29.

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante prévue à l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R1334-29.

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

Article R.1334-29-3 :

I) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R.1334-29, le propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen visuel de l'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l'article R.1334-25, à une mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre.

II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués à l'intérieur de bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrement dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article.

DÉTAIL DES PRÉCONISATIONS SUIVANT L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATÉRIAUX OU PRODUIT DE LA LISTE B

1. Réalisation d'une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant à :

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

2. Réalisation d'une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistant à :

- Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
- Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
- Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
- Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.

Il est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.

3. Réalisation d'une « action corrective de second niveau », qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation, consistant à :

a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante.

Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;

b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;

c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;

d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.

En fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation, des compléments et précisions à ces recommandations sont susceptibles d'être apportées.



7.6 Annexe

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

3. INTERVENTION DE PROFESSIONNELS SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

4. RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.



5. GESTION DES DÉCHETS CONTENANT DE L'AMIANTE

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

