

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Version : V01

Numéro de dossier : **APHP11_2_BRC_20250904_X_R05.R06.EST_CHAMBRES_DAT**
Norme employée : **AFNOR NF X46-020 (Version d'août 2017)**
Date du repérage : **08/09/2025**
Heure d'arrivée : **13 h 30**
Date émission : **18/09/2025**

Objet de la mission : La présente mission concerne le repérage amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, conformément à l'arrêté du 16 juillet 2019. L'objet de la mission est le repérage des matériaux du bâti contenant de l'amiante, en vue de la prévention du risque amiante sur la santé des travailleurs. L'objet de ce rapport n'est pas d'optimiser les coûts de chantier, de désamiantage éventuel, d'interventions en sous-section 3 ou 4, ni de permettre le chiffrage d'une opération de travaux. La responsabilité de la société ne saurait être recherchée dans le cadre d'une telle utilisation du présent rapport.

Note : Les résultats de ce rapport ne se rapportent qu'aux parties de l'immeuble bâti pour lesquelles la mission a été confiée à l'opérateur de repérage et dans celles-ci uniquement aux éléments de la construction accessibles lors de l'intervention de l'opérateur de repérage.
Le présent document ne peut être reproduit que dans son intégralité, annexes incluses.

Désignation du ou des immeubles bâtis

Adresse : **Hopital Broca de Paris**
54-56, rue Pascal
75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT

Référence cadastrale : **Non communiquée**
Périmètre de repérage : **R05 Est - 21 Chambres & R06 Est - 24 Chambres**

Propriétaire

Nom : **Assistante Public des Hopitaux de PARIS**
Adresse : **Broca de Paris**
54-56, rue Pascal
75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT

Donneur d'ordre

Qualité du donneur d'ordre (*Sur déclaration de l'intéressé*) : **Propriétaire**
Nom : **Mme BROSSAY Virginie**
Adresse : **Broca de Paris**
54-56, rue Pascal
75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT

Programme de travaux : Voir détail en page 3 du rapport

Organisme chargé de la mission

Nom : **AED Groupe**
Adresse : **4, allée Pierre-Gilles de Gennes**
33700 MERIGNAC

Numéro SIRET : **840 795 348 00027**
Désignation de la compagnie d'assurance : **AXA**
Numéro de police et date de validité : **7627751904 / 01/07/2026**

Opérateur(s) et signataire(s)

	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage	ALAOUI Adnane	Diagnostiqueur	LA CERTIFICATION DE PERSONNES	Obtention : 15/02/2022 Échéance : 14/02/2029 N° de certification : 727
Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	ALAOUI Adnane	Diagnostiqueur	LA CERTIFICATION DE PERSONNES	Obtention : 15/02/2022 Échéance : 14/02/2029 N° de certification : 727

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Sommaire

A.	Conditions de réalisation du repérage.....	2
B.	Laboratoires ayant effectué des analyses.....	2
C.	Conclusions du rapport.....	4
D.	Résultats détaillés du repérage.....	5
	D.1. Listes des locaux visités.....	5
	D.2. Listes des matériaux et produits contenant de l'amiante.....	6
	D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse.....	8
	D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d'amiante.....	11
	D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n'a pas été possible de conclure à la présence ou absence d'amiante.....	11
	D.6. Zones non visitées.....	12
E.	Annexes au rapport.....	13
	E.1. Fiche d'identification et de cotation des prélèvements.....	13
	E.2. Planches de repérage.....	21
	E.3. Résultats d'analyses.....	24

A. Conditions de réalisation du repérage

Date du repérage : **08/09/2025**

Type de bâtiment : **Bâtiment de bureaux**

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : **Le donneur d'ordre**

Procédures de prélèvements utilisés :

Conformément à la norme NF X 46-020, seront appliquées les conditions de prélèvement des matériaux définis dans l'annexe C de la norme.

Programme de repérage :

Le programme de repérage est défini par l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'août 2017 et l'annexe I de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Documentation demandée :

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Non
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Non
Éléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	Non

Constatations diverses :

Néant

Ecart par rapport à la norme :

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'août 2017.

Ecarts par rapport aux conditions de prélèvement :

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

B. Laboratoires ayant effectué des analyses

Nom	Adresse	Acc. Cofrac ou équivalent
EUROFINS	80-84 rue des Meuniers / Bat. A - 92220 BAGNEUX	1-1592



Programme de travaux

Dépose des rails des lèves personnes



C. Conclusions du rapport

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, **il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :**

(Dans le cas d'un matériau multicouches (séparées par un « + »), la présence d'un « (A) » ou « (a) » indique la ou les couche(s) contenant de l'amiante)

Plafond - Peinture + béton (A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Bât Broca / R+6 - 639_640	Plafond - Peinture + béton (A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Bât Broca / R+6 - 637_638
Plafond - Peinture + béton (A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Bât Broca / R+6 - 173_048	Plafond - Peinture + béton (A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Bât Broca / R+6 - 176_048
Plafond - Peinture + béton (A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Bât Broca / R+6 - 180_048	Plafond - Peinture + béton (A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Bât Broca / R+6 - 183_048
Plafond - Peinture + béton (A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Bât Broca / R+6 - 196_052	Plafond - Peinture + béton (A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Bât Broca / R+6 - 204_051
Plafond - Peinture + béton (A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Bât Broca / R+6 - 208_062	Plafond - Peinture + béton (A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Bât Broca / R+6 - 208_065
Plafond - Peinture + béton (A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Bât Broca / R+6 - 176_065	Plafond - Peinture + béton (A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Bât Broca / R+6 - 173_065
Plafond - Peinture + béton (A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Bât Broca / R+6 - 178_059	Plafond - Peinture + béton (A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Bât Broca / R+5 - 176_048
Plafond - Peinture + béton (A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Bât Broca / R+5 - 183_048	Plafond - Peinture + béton (A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Bât Broca / R+5 - 196_051
Plafond - Peinture + béton (A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Bât Broca / R+5 - 200_051	Plafond - Peinture + béton (A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Bât Broca / R+5 - 207_051
Plafond - Peinture + béton (A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Bât Broca / R+5 - 208_062	Plafond - Peinture + béton (A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Bât Broca / R+5 - 197_069
Plafond - Peinture + béton (A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Bât Broca / R+5 - 183_065	Plafond - Peinture + béton (A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Bât Broca / R+5 - 180_065
Plafond - Peinture + béton (A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Bât Broca / R+5 - 178_059	Plafond - Peinture + béton (A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Bât Broca / R+5 - 182_054
Revêtement de sol - Chape béton (A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Bât Broca / RDC - 196_057	

Il est impératif d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits amiantés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

D. Résultats détaillés du repérage

D.1. Listes des locaux visités

❖ Bât Broca / R+6 - 639_640	❖ Bât Broca / R+6 - 637_638	❖ Bât Broca / R+6 - 149_048
❖ Bât Broca / R+6 - 173_048	❖ Bât Broca / R+6 - 176_048	❖ Bât Broca / R+6 - 180_048
❖ Bât Broca / R+6 - 183_048	❖ Bât Broca / R+6 - 189_052	❖ Bât Broca / R+6 - 193_052
❖ Bât Broca / R+6 - 196_052	❖ Bât Broca / R+6 - 200_051	❖ Bât Broca / R+6 - 204_051
❖ Bât Broca / R+6 - 207_051	❖ Bât Broca / R+6 - 207_058	❖ Bât Broca / R+6 - 208_062
❖ Bât Broca / R+6 - 208_065	❖ Bât Broca / R+6 - 208_069	❖ Bât Broca / R+6 - 200_069
❖ Bât Broca / R+6 - 193_069	❖ Bât Broca / R+6 - 189_069	❖ Bât Broca / R+6 - 183_065
❖ Bât Broca / R+6 - 176_065	❖ Bât Broca / R+6 - 173_065	❖ Bât Broca / R+6 - 169_065
❖ Bât Broca / R+6 - 178_055	❖ Bât Broca / R+6 - 178_059	❖ Bât Broca / R+6 - 188_060
❖ Bât Broca / R+6 - 189_060	❖ Bât Broca / R+5 - 161_055	❖ Bât Broca / R+5 - 161_047
❖ Bât Broca / R+5 - 169_048	❖ Bât Broca / R+5 - 176_048	❖ Bât Broca / R+5 - 180_048
❖ Bât Broca / R+5 - 183_048	❖ Bât Broca / R+5 - 189_052	❖ Bât Broca / R+5 - 196_051
❖ Bât Broca / R+5 - 200_051	❖ Bât Broca / R+5 - 204_051	❖ Bât Broca / R+5 - 207_051
❖ Bât Broca / R+5 - 207_058	❖ Bât Broca / R+5 - 208_062	❖ Bât Broca / R+5 - 208_065
❖ Bât Broca / R+5 - 208_069	❖ Bât Broca / R+5 - 200_069	❖ Bât Broca / R+5 - 197_069
❖ Bât Broca / R+5 - 193_069	❖ Bât Broca / R+5 - 189_069	❖ Bât Broca / R+5 - 183_065
❖ Bât Broca / R+5 - 180_065	❖ Bât Broca / R+5 - 176_065	❖ Bât Broca / R+5 - 169_065
❖ Bât Broca / R+5 - 178_059	❖ Bât Broca / R+5 - 182_054	❖ Bât Broca / R+5 - 178_055
❖ Bât Broca / R+5 - 174_054	❖ Bât Broca / RDC - 204_052	❖ Bât Broca / RDC - 196_057
❖ Bât Broca / RDC - 192_056	❖ Bât Broca / RDC - 191_057	❖ Bât Broca / RDC - 190_057
❖ Bât Broca / RDC - 189_057	❖ Bât Broca / RDC - 195_055	



D.2. Listes des matériaux et produits contenant de l'amiante

(1) : Dans le cas d'un matériau multicouches (séparées par un « + »), la présence d'un « (A) » ou « (a) » indique la ou les couche(s) contenant de l'amiante

Localisation	Description du matériau ⁽¹⁾	Conclusion
Bât Broca / R+6 - 639_640	Identifiant : ZPSO-0001 Description : Plafond - Peinture + béton (A)	Après analyse en laboratoire (P0001)
Bât Broca / R+6 - 637_638	Identifiant : ZPSO-0002 Description : Plafond - Peinture + béton (A)	Après analyse en laboratoire (P0002)
Bât Broca / R+6 - 173_048	Identifiant : ZPSO-0004 Description : Plafond - Peinture + béton (A)	Après analyse en laboratoire (P0004)
Bât Broca / R+6 - 176_048	Identifiant : ZPSO-0005 Description : Plafond - Peinture + béton (A)	Après analyse en laboratoire (P0005)
Bât Broca / R+6 - 180_048	Identifiant : ZPSO-0006 Description : Plafond - Peinture + béton (A)	Après analyse en laboratoire (P0006)
Bât Broca / R+6 - 183_048	Identifiant : ZPSO-0008 Description : Plafond - Peinture + béton (A)	Après analyse en laboratoire (P0008)
Bât Broca / R+6 - 196_052	Identifiant : ZPSO-0011 Description : Plafond - Peinture + béton (A)	Après analyse en laboratoire (P0011)
Bât Broca / R+6 - 204_051	Identifiant : ZPSO-0013 Description : Plafond - Peinture + béton (A)	Après analyse en laboratoire (P0013)
Bât Broca / R+6 - 208_062	Identifiant : ZPSO-0016 Description : Plafond - Peinture + béton (A)	Après analyse en laboratoire (P0016)
Bât Broca / R+6 - 208_065	Identifiant : ZPSO-0017 Description : Plafond - Peinture + béton (A)	Après analyse en laboratoire (P0017)
Bât Broca / R+6 - 176_065	Identifiant : ZPSO-0023 Description : Plafond - Peinture + béton (A)	Après analyse en laboratoire (P0023)
Bât Broca / R+6 - 173_065	Identifiant : ZPSO-0024 Description : Plafond - Peinture + béton (A)	Après analyse en laboratoire (P0024)
Bât Broca / R+6 - 178_059	Identifiant : ZPSO-0027 Description : Plafond - Peinture + béton (A)	Après analyse en laboratoire (P0027)
Bât Broca / R+5 - 176_048	Identifiant : ZPSO-0034 Description : Plafond - Peinture + béton (A)	Après analyse en laboratoire (P0034)
Bât Broca / R+5 - 183_048	Identifiant : ZPSO-0036 Description : Plafond - Peinture + béton (A)	Après analyse en laboratoire (P0036)
Bât Broca / R+5 - 196_051	Identifiant : ZPSO-0038 Description : Plafond - Peinture + béton (A)	Après analyse en laboratoire (P0038)
Bât Broca / R+5 - 200_051	Identifiant : ZPSO-0039 Description : Plafond - Peinture + béton (A)	Après analyse en laboratoire (P0039)
Bât Broca / R+5 - 207_051	Identifiant : ZPSO-0041 Description : Plafond - Peinture + béton (A)	Après analyse en laboratoire (P0041)
Bât Broca / R+5 - 208_062	Identifiant : ZPSO-0043 Description : Plafond - Peinture + béton (A)	Après analyse en laboratoire (P0043)



Localisation	Description du matériau ⁽¹⁾	Conclusion
Bât Broca / R+5 - 197_069	Identifiant : ZPSO-0047 Description : Plafond - Peinture + béton (A)	Après analyse en laboratoire (P0047)
Bât Broca / R+5 - 183_065	Identifiant : ZPSO-0050 Description : Plafond - Peinture + béton (A)	Après analyse en laboratoire (P0050)
Bât Broca / R+5 - 180_065	Identifiant : ZPSO-0051 Description : Plafond - Peinture + béton (A)	Après analyse en laboratoire (P0051)
Bât Broca / R+5 - 178_059	Identifiant : ZPSO-0054 Description : Plafond - Peinture + béton (A)	Après analyse en laboratoire (P0054)
Bât Broca / R+5 - 182_054	Identifiant : ZPSO-0055 Description : Plafond - Peinture + béton (A)	Après analyse en laboratoire (P0055)
Bât Broca / RDC - 196_057	Identifiant : ZPSO-0061 Description : Revêtement de sol - Chape béton (A)	Après analyse en laboratoire (P0061)



D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse

Localisation	Description du matériau
Bât Broca / R+6 - 149_048	Identifiant : ZPSO-0003 (P0003) Description : plafond - Peinture+ toile de verre + béton
Bât Broca / R+6 - 183_048	Identifiant : ZPSO-0007 (P0007) Description : faux plafond -Laine
Bât Broca / R+6 - 189_052	Identifiant : ZPSO-0009 (P0009) Description : plafond - Peinture + béton
Bât Broca / R+6 - 193_052	Identifiant : ZPSO-0010 (P0010) Description : plafond - Peinture + béton
Bât Broca / R+6 - 200_051	Identifiant : ZPSO-0012 (P0012) Description : plafond - Peinture + béton
Bât Broca / R+6 - 207_051	Identifiant : ZPSO-0014 (P0014) Description : plafond - Peinture + béton
Bât Broca / R+6 - 207_058	Identifiant : ZPSO-0015 (P0015) Description : plafond - Peinture + béton
Bât Broca / R+6 - 208_069	Identifiant : ZPSO-0018 (P0018) Description : plafond - Peinture + béton
Bât Broca / R+6 - 200_069	Identifiant : ZPSO-0019 (P0019) Description : plafond - Peinture + béton
Bât Broca / R+6 - 193_069	Identifiant : ZPSO-0020 (P0020) Description : plafond - Peinture + béton
Bât Broca / R+6 - 189_069	Identifiant : ZPSO-0021 (P0021) Description : plafond - Peinture + béton
Bât Broca / R+6 - 183_065	Identifiant : ZPSO-0022 (P0022) Description : plafond - Peinture + béton
Bât Broca / R+6 - 169_065	Identifiant : ZPSO-0025 (P0025) Description : plafond - Peinture + béton
Bât Broca / R+6 - 178_055	Identifiant : ZPSO-0026 (P0026) Description : plafond - Peinture + béton
Bât Broca / R+6 - 188_060; Bât Broca / R+6 - 189_060	Identifiant : ZPSO-0028 (P0028) Description : Revêtement de sol - Colle de carrelage +Chape
Bât Broca / R+6 - 188_060; Bât Broca / R+6 - 189_060	Identifiant : ZPSO-0029 (P0029) Description : Revêtement de mur - Colle de plinthes
Bât Broca / R+6 - 188_060	Identifiant : ZPSO-0030 (P0030) Description : Revêtement de mur -Colle de faïence
Bât Broca / R+5 - 161_055	Identifiant : ZPSO-0031 (P0031) Description : Plafond -peinture + béton
Bât Broca / R+5 - 161_047	Identifiant : ZPSO-0032 (P0032) Description : Plafond -peinture + béton
Bât Broca / R+5 - 169_048	Identifiant : ZPSO-0033 (P0033) Description : Plafond -peinture + béton



Localisation	Description du matériau
Bât Broca / R+5 - 180_048	Identifiant : ZPSO-0035 (P0035) Description : Plafond -peinture + béton
Bât Broca / R+5 - 189_052	Identifiant : ZPSO-0037 (P0037) Description : Plafond -peinture + béton
Bât Broca / R+5 - 204_051	Identifiant : ZPSO-0040 (P0040) Description : Plafond -peinture + béton
Bât Broca / R+5 - 207_058	Identifiant : ZPSO-0042 (P0042) Description : Plafond -peinture + béton
Bât Broca / R+5 - 208_065	Identifiant : ZPSO-0044 (P0044) Description : Plafond -peinture + béton
Bât Broca / R+5 - 208_069	Identifiant : ZPSO-0045 (P0045) Description : Plafond -peinture + béton
Bât Broca / R+5 - 200_069	Identifiant : ZPSO-0046 (P0046) Description : Plafond -peinture + béton
Bât Broca / R+5 - 193_069	Identifiant : ZPSO-0048 (P0048) Description : Plafond -peinture + béton
Bât Broca / R+5 - 189_069	Identifiant : ZPSO-0049 (P0049) Description : Plafond -peinture + béton
Bât Broca / R+5 - 176_065	Identifiant : ZPSO-0052 (P0052) Description : Plafond -peinture + béton
Bât Broca / R+5 - 169_065	Identifiant : ZPSO-0053 (P0053) Description : Plafond -peinture + béton
Bât Broca / R+5 - 178_055	Identifiant : ZPSO-0056 (P0056) Description : Plafond -peinture + béton
Bât Broca / R+5 - 174_054	Identifiant : ZPSO-0057 (P0057) Description : Plafond -peinture + béton
Bât Broca / RDC - 204_052	Identifiant : ZPSO-0058 (P0058) Description : Murs et cloisons maçonné - Peinture + plâtre
Bât Broca / RDC - 204_052	Identifiant : ZPSO-0059 (P0059) Description : Murs Périphériques - peinture +plâtre
Bât Broca / RDC - 196_057	Identifiant : ZPSO-0060 (P0060) Description : Revêtement de sol - Dalle de sol souple + colle
Bât Broca / RDC - 196_057	Identifiant : ZPSO-0062 (P0062) Description : Murs et cloisons maçonné - Peinture + plâtre
Bât Broca / RDC - 196_057	Identifiant : ZPSO-0063 (P0063) Description : Plafond - peinture + Béton
Bât Broca / RDC - 192_056; Bât Broca / RDC - 191_057; Bât Broca / RDC - 190_057; Bât Broca / RDC - 189_057	Identifiant : ZPSO-0064 (P0064) Description : Revêtement de sol - Colle de carrelage + chape
Bât Broca / RDC - 192_056; Bât Broca / RDC - 191_057; Bât Broca / RDC - 190_057; Bât Broca / RDC - 189_057	Identifiant : ZPSO-0065 (P0065) Description : Revêtement de mur - Colle de plinthes



Localisation	Description du matériau
Bât Broca / RDC - 192_056; Bât Broca / RDC - 191_057; Bât Broca / RDC - 190_057; Bât Broca / RDC - 189_057	Identifiant : ZPSO-0066 (P0066) Description : Mur et cloison maçonné- peinture + toile de verre+ plâtre
Bât Broca / RDC - 192_056; Bât Broca / RDC - 191_057; Bât Broca / RDC - 190_057; Bât Broca / RDC - 189_057	Identifiant : ZPSO-0067 (P0067) Description : Revêtement de mur - Colle de faïence
Bât Broca / RDC - 195_055	Identifiant : ZPSO-0068 (P0068) Description : Murs et cloisons maçonné - Peinture + toile de verre + plâtre



D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d'amiante

Localisation	Description du matériau
Néant	-

D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n'a pas été possible de conclure à la présence ou absence d'amiante

Localisation	Description du matériau	Justification de non prélèvement
Néant	-	-



D.6. Zones non visitées

Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Justification
Néant	-	-

Nota : Il est rappelé aux propriétaires d'immeubles d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, l'obligation de conserver le présent rapport ou pré-rapport le cas échéant, et de le transmettre à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

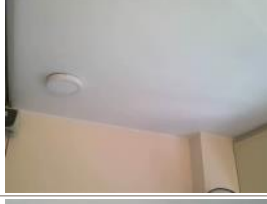
Fait à **PARIS 13EME ARRONDISSEMENT**, le **18/09/2025**

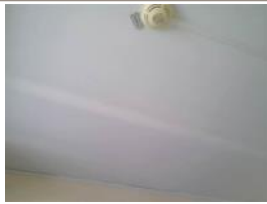
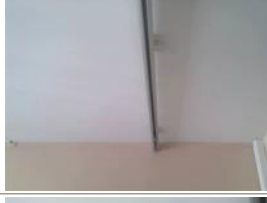
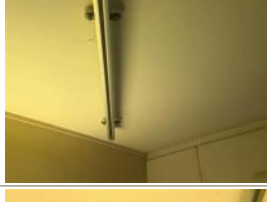
Par : **ALAOUI Adnane**

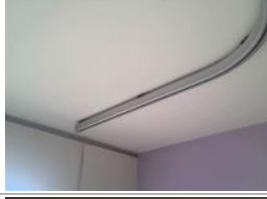
Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **LA CERTIFICATION DE PERSONNES - 25, avenue Léonard de Vinci - 33600 PESSAC**

E. Annexes au rapport

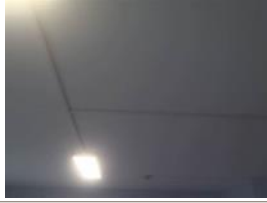
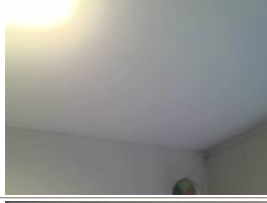
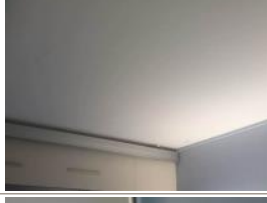
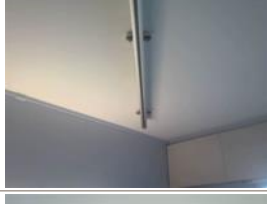
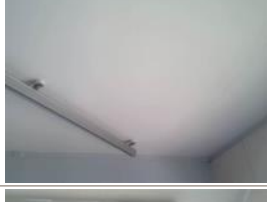
E.1. Fiche d'identification et de cotation des prélèvements

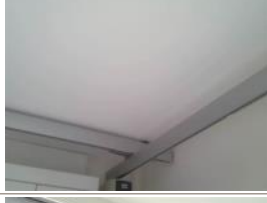
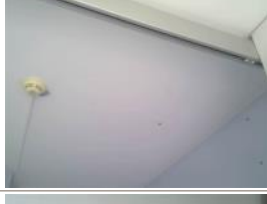
Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0001	Plafond - Peinture + béton (A)	Bât Broca / R+6 - 639_640	
P0002	Plafond - Peinture + béton (A)	Bât Broca / R+6 - 637_638	
P0003	plafond - Peinture+ toile de verre + béton	Bât Broca / R+6 - 149_048	
P0004	Plafond - Peinture + béton (A)	Bât Broca / R+6 - 173_048	
P0005	Plafond - Peinture + béton (A)	Bât Broca / R+6 - 176_048	
P0006	Plafond - Peinture + béton (A)	Bât Broca / R+6 - 180_048	
P0007	faux plafond -Laine	Bât Broca / R+6 - 183_048	
P0008	Plafond - Peinture + béton (A)	Bât Broca / R+6 - 183_048	

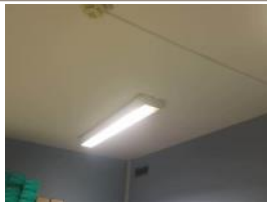
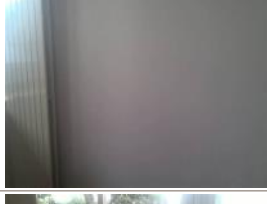
Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0009	plafond - Peinture + béton	Bât Broca / R+6 - 189_052	
P0010	plafond - Peinture + béton	Bât Broca / R+6 - 193_052	
P0011	Plafond - Peinture + béton (A)	Bât Broca / R+6 - 196_052	
P0012	plafond - Peinture + béton	Bât Broca / R+6 - 200_051	
P0013	Plafond - Peinture + béton (A)	Bât Broca / R+6 - 204_051	
P0014	plafond - Peinture + béton	Bât Broca / R+6 - 207_051	
P0015	plafond - Peinture + béton	Bât Broca / R+6 - 207_058	
P0016	Plafond - Peinture + béton (A)	Bât Broca / R+6 - 208_062	
P0017	Plafond - Peinture + béton (A)	Bât Broca / R+6 - 208_065	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0018	plafond - Peinture + béton	Bât Broca / R+6 - 208_069	
P0019	plafond - Peinture + béton	Bât Broca / R+6 - 200_069	
P0020	plafond - Peinture + béton	Bât Broca / R+6 - 193_069	
P0021	plafond - Peinture + béton	Bât Broca / R+6 - 189_069	
P0022	plafond - Peinture + béton	Bât Broca / R+6 - 183_065	
P0023	Plafond - Peinture + béton (A)	Bât Broca / R+6 - 176_065	
P0024	Plafond - Peinture + béton (A)	Bât Broca / R+6 - 173_065	
P0025	plafond - Peinture + béton	Bât Broca / R+6 - 169_065	
P0026	plafond - Peinture + béton	Bât Broca / R+6 - 178_055	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0027	Plafond - Peinture + béton (A)	Bât Broca / R+6 - 178_059	
P0028	Revêtement de sol - Colle de carrelage +Chape	Bât Broca / R+6 - 188_060	
P0029	Revêtement de mur - Colle de plinthes	Bât Broca / R+6 - 188_060	
P0030	Revêtement de mur -Colle de faïence	Bât Broca / R+6 - 188_060	
P0031	Plafond -peinture + béton	Bât Broca / R+5 - 161_055	
P0032	Plafond -peinture + béton	Bât Broca / R+5 - 161_047	
P0033	Plafond -peinture + béton	Bât Broca / R+5 - 169_048	
P0034	Plafond - Peinture + béton (A)	Bât Broca / R+5 - 176_048	
P0035	Plafond -peinture + béton	Bât Broca / R+5 - 180_048	

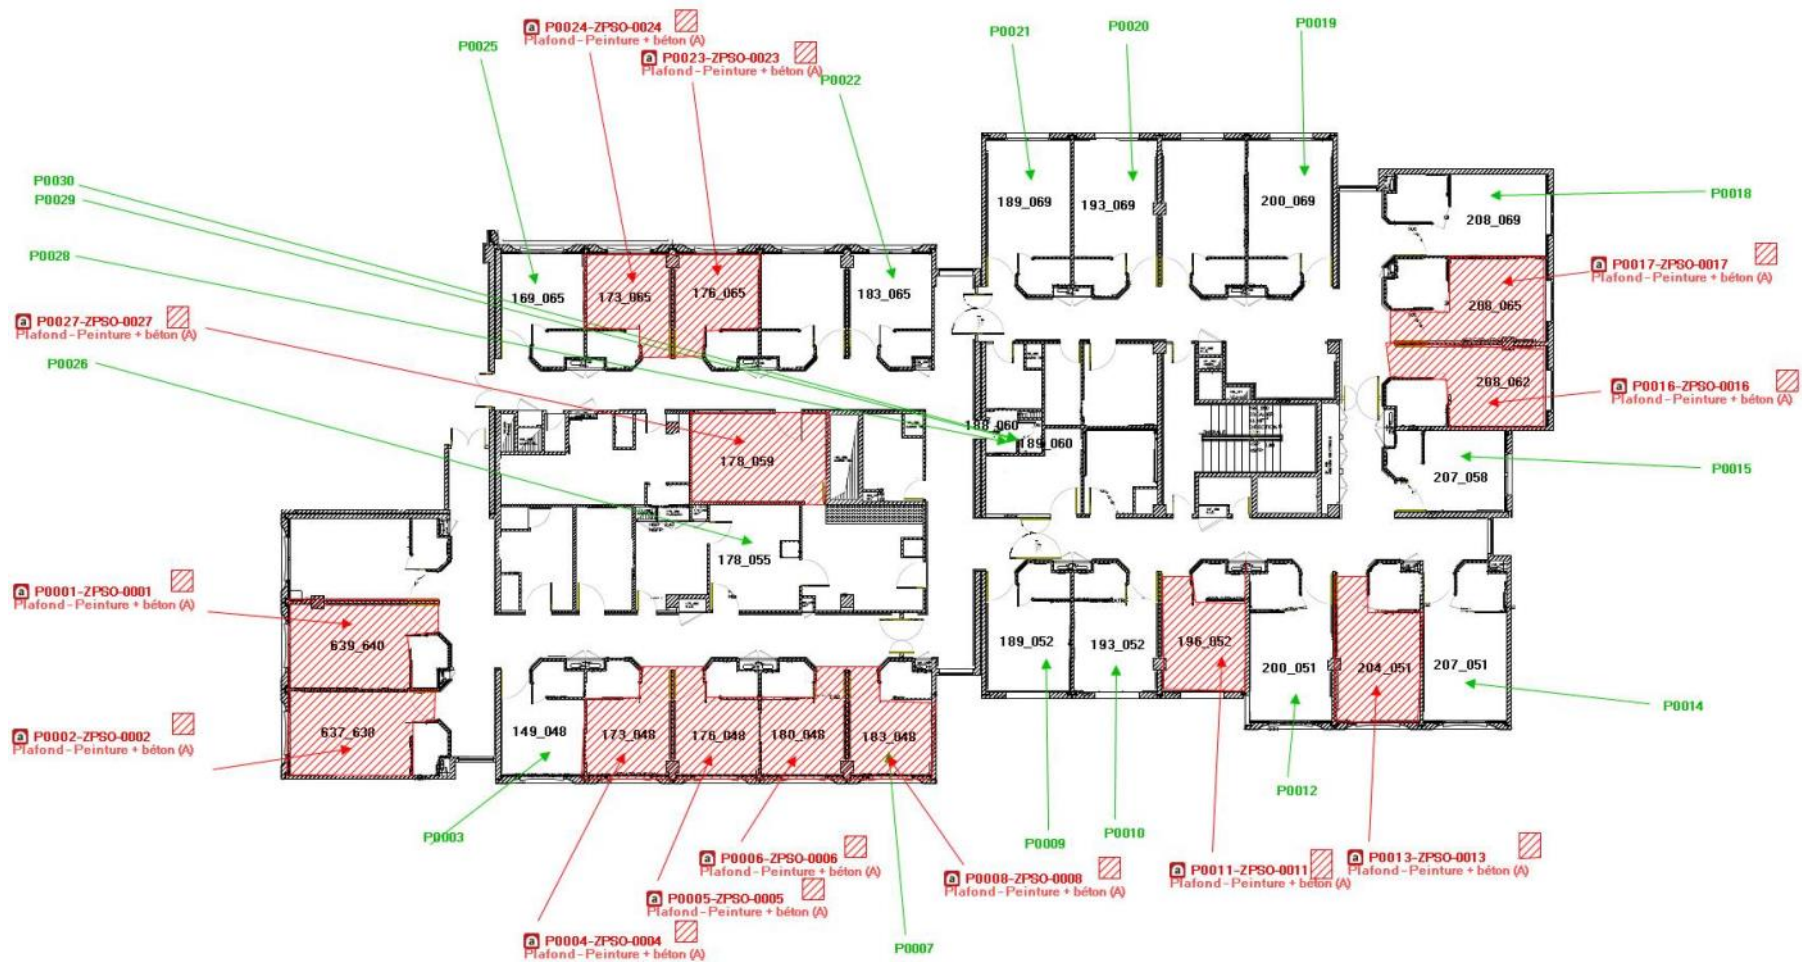
Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0036	Plafond - Peinture + béton (A)	Bât Broca / R+5 - 183_048	
P0037	Plafond -peinture + béton	Bât Broca / R+5 - 189_052	
P0038	Plafond - Peinture + béton (A)	Bât Broca / R+5 - 196_051	
P0039	Plafond - Peinture + béton (A)	Bât Broca / R+5 - 200_051	
P0040	Plafond -peinture + béton	Bât Broca / R+5 - 204_051	
P0041	Plafond - Peinture + béton (A)	Bât Broca / R+5 - 207_051	
P0042	Plafond -peinture + béton	Bât Broca / R+5 - 207_058	
P0043	Plafond - Peinture + béton (A)	Bât Broca / R+5 - 208_062	
P0044	Plafond -peinture + béton	Bât Broca / R+5 - 208_065	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0045	Plafond -peinture + béton	Bât Broca / R+5 - 208_069	
P0046	Plafond -peinture + béton	Bât Broca / R+5 - 200_069	
P0047	Plafond - Peinture + béton (A)	Bât Broca / R+5 - 197_069	
P0048	Plafond -peinture + béton	Bât Broca / R+5 - 193_069	
P0049	Plafond -peinture + béton	Bât Broca / R+5 - 189_069	
P0050	Plafond - Peinture + béton (A)	Bât Broca / R+5 - 183_065	
P0051	Plafond - Peinture + béton (A)	Bât Broca / R+5 - 180_065	
P0052	Plafond -peinture + béton	Bât Broca / R+5 - 176_065	
P0053	Plafond -peinture + béton	Bât Broca / R+5 - 169_065	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0054	Plafond - Peinture + béton (A)	Bât Broca / R+5 - 178_059	
P0055	Plafond - Peinture + béton (A)	Bât Broca / R+5 - 182_054	
P0056	Plafond -peinture + béton	Bât Broca / R+5 - 178_055	
P0057	Plafond -peinture + béton	Bât Broca / R+5 - 174_054	
P0058	Murs et cloisons maçonné - Peinture + plâtre	Bât Broca / RDC - 204_052	
P0059	Murs Périphériques - peinture +plâtre	Bât Broca / RDC - 204_052	
P0060	Revêtement de sol - Dalle de sol souple + colle	Bât Broca / RDC - 196_057	
P0061	Revêtement de sol - Chape béton (A)	Bât Broca / RDC - 196_057	
P0062	Murs et cloisons maçonné - Peinture + plâtre	Bât Broca / RDC - 196_057	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0063	Plafond - peinture + Béton	Bât Broca / RDC - 196_057	
P0064	Revêtement de sol - Colle de carrelage + chape	Bât Broca / RDC - 191_057	
P0065	Revêtement de mur - Colle de plinthes	Bât Broca / RDC - 191_057	
P0066	Mur et cloison maçonné- peinture + toile de verre+ plâtre	Bât Broca / RDC - 191_057	
P0067	Revêtement de mur - Colle de faïence	Bât Broca / RDC - 191_057	
P0068	Murs et cloisons maçonné - Peinture + toile de verre + plâtre	Bât Broca / RDC - 195_055	

E.2. Planches de repérage



Bât Broca / R+6

Annexe au rapport : APHP11_2_BRC_20250904_X_R05.R06.EST_CHAMBRES_DAT

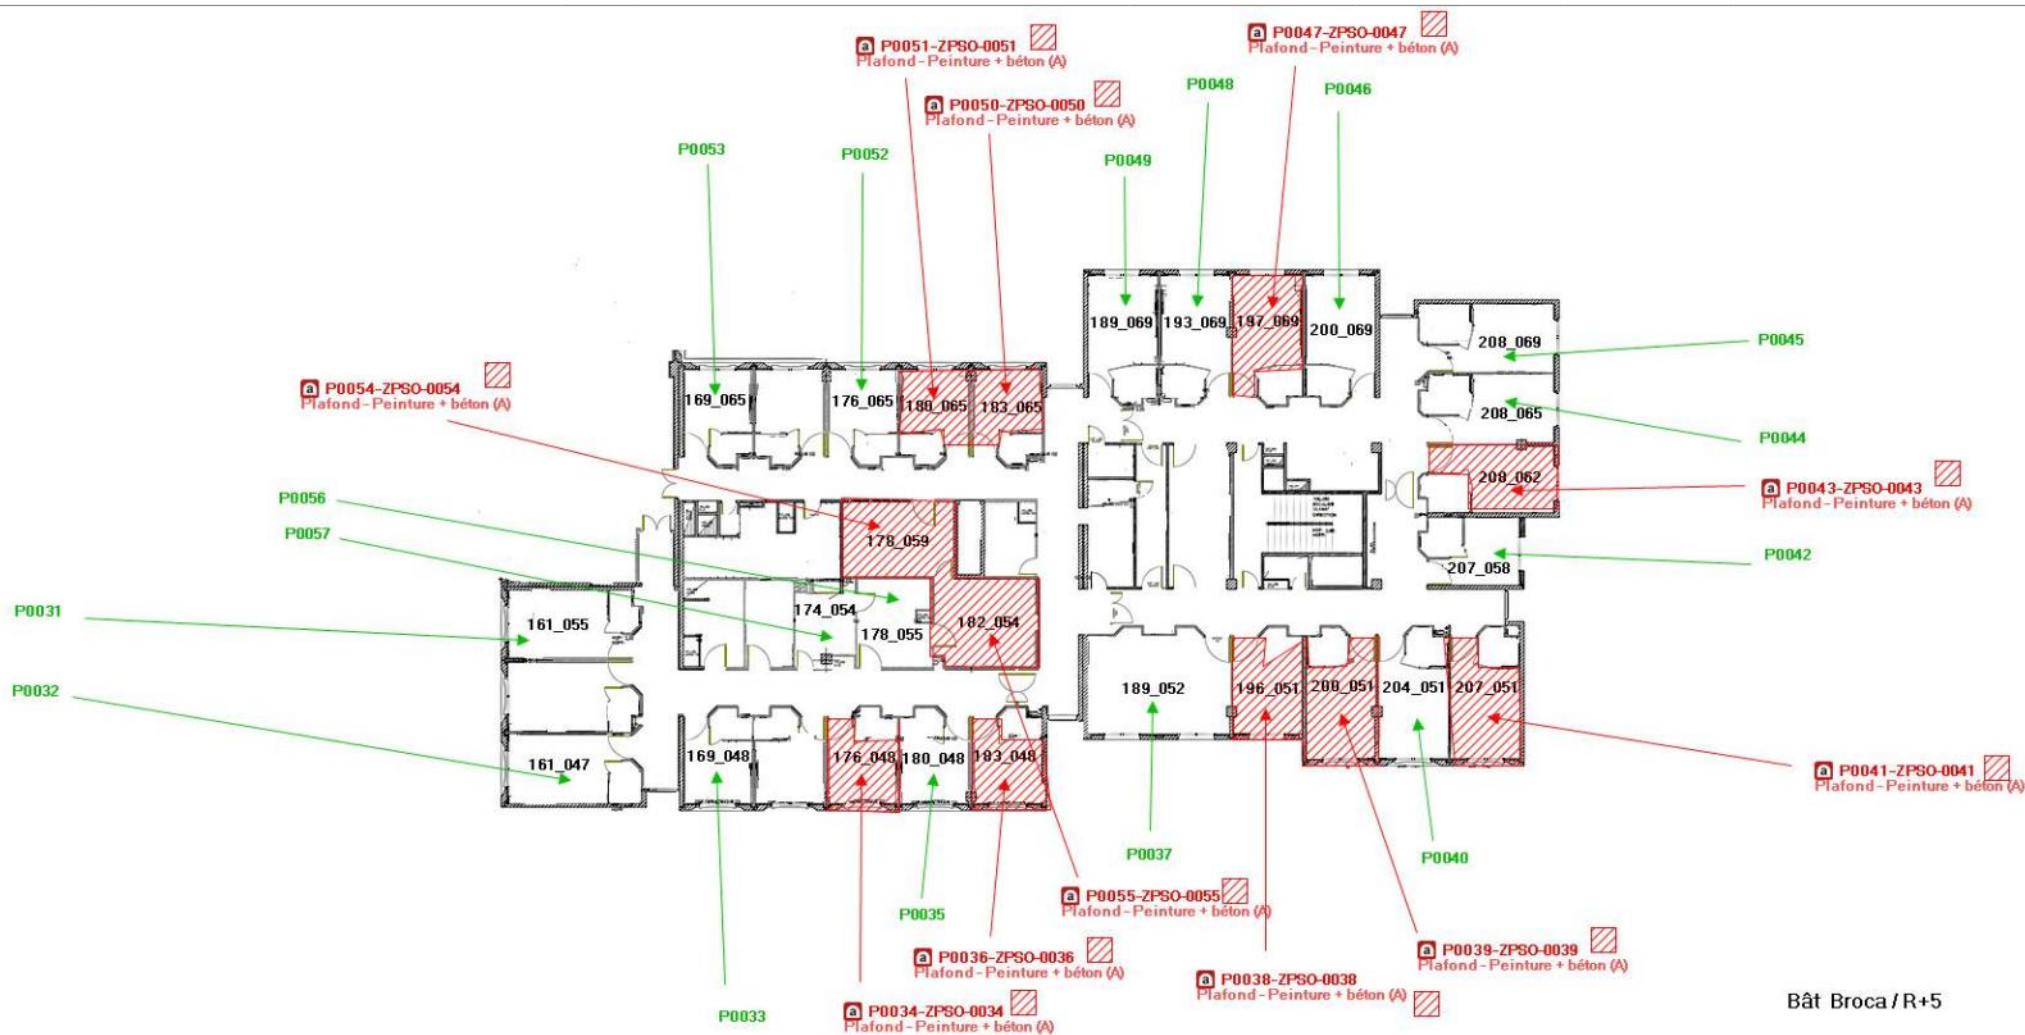
Propriétaire : Assistante Public des Hopitaux de PARIS
Broca de Paris
54-56, rue Pascal
75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT

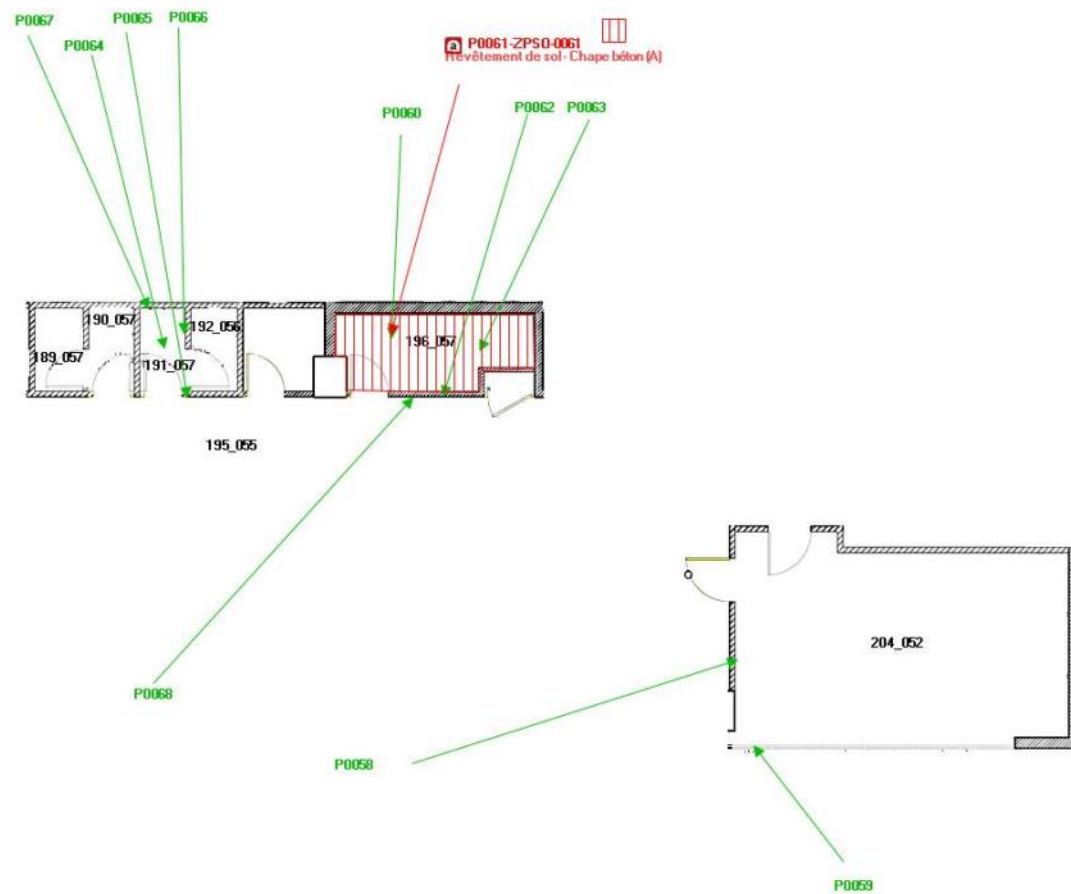
Bien : Hopital Broca de Paris
54-56, rue Pascal
75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT

Etabli par : ALAOUI Adnane
Société : AED Groupe
Le : 18/09/2025

Croquis 1 / 3
Version : V01
du : 18/09/2025

A PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)





Bât Broca / RDC

Annexe au rapport : APHP11_2_BRC_20250904_X_R05.R06.EST_CHAMBRES_DAT

Propriétaire : Assistante Public des Hopitaux de PARIS
Broca de Paris
54-56, rue Pascal
75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENTBien : Hopital Broca de Paris
54-56, rue Pascal
75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENTÉtabli par : ALAOUI Adnane
Société : AED Groupe
Le : 18/09/2025Croquis 3 / 3
Version : V01
du : 18/09/2025

A PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
A MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)



E.3. Résultats d'analyses

SARL AED EXPERTISES

Monsieur Adnane ALAOUI

ZAC des Aunettes - 10 Boulevard Louise Michel

91000 EVRY COURCOURONNES

Notre référence : AR-25-LH-059335-01

Numéro de dossier : 25H025295**Référence de dossier : Dossier:****APHP11_2_BRC_20250904_X_R05.R06.EST_CHAMBRES_DAT**

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25H025295-001 - Référence *P0001* - - - - *plafond - Peinture + beton - Bat Broca / R+6 - 639_640*,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25H025295-002 - Référence *P0002* - - - - *plafond - Peinture + beton - Bat Broca / R+6 - 637_638*,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25H025295-003 - Référence *P0003* - - - - *plafond - Peinture+ toile de verre + beton - Bat Broca / R+6 - 149_048*,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25H025295-004 - Référence *P0004* - - - - *plafond - Peinture + beton - Bat Broca / R+6 - 173_048*,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25H025295-005 - Référence *P0005* - - - - *plafond - Peinture + beton - Bat Broca / R+6 - 176_048*,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25H025295-006 - Référence *P0006* - - - - *plafond - Peinture + beton - Bat Broca / R+6 - 180_048*,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25H025295-007 - Référence *P0007* - - - - *faux plafond -Laine - Bat Broca / R+6 - 183_048*, prélevé
par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25H025295-008 - Référence *P0008* - - - - - *plafond - Peinture + beton - Bat Broca / R+6 - 183_048*,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25H025295-009 - Référence *P0009* - - - - - *plafond - Peinture + beton - Bat Broca / R+6 - 189_052*,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25H025295-010 - Référence *P0010* - - - - - *plafond - Peinture + beton - Bat Broca / R+6 - 193_052*,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25H025295-011 - Référence *P0011* - - - - - *plafond - Peinture + beton - Bat Broca / R+6 - 196_052*,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25H025295-012 - Référence *P0012* - - - - - *plafond - Peinture + beton - Bat Broca / R+6 - 200_051*,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25H025295-013 - Référence *P0013* - - - - - *plafond - Peinture + beton - Bat Broca / R+6 - 204_051*,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25H025295-014 - Référence *P0014* - - - - - *plafond - Peinture + beton - Bat Broca / R+6 - 207_051*,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25H025295-015 - Référence *P0015* - - - - - *plafond - Peinture + beton - Bat Broca / R+6 - 207_058*,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25H025295-016 - Référence *P0016* - - - - - *plafond - Peinture + beton - Bat Broca / R+6 - 208_062*,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25H025295-017 - Référence *P0017* - - - - - *plafond - Peinture + beton - Bat Broca / R+6 - 208_065*,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25H025295-018 - Référence *P0018* - - - - - *plafond - Peinture + beton - Bat Broca / R+6 - 208_069*,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25H025295-019 - Référence *P0019* - - - - - *plafond - Peinture + beton - Bat Broca / R+6 - 612_614*,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25H025295-020 - Référence *P0020* - - - - *plafond - Peinture + beton - Bat Broca / R+6 - 608_608*,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25H025295-021 - Référence *P0021* - - - - *plafond - Peinture + beton - Bat Broca / R+6 - 607_608*,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25H025295-022 - Référence *P0022* - - - - *plafond - Peinture + beton - Bat Broca / R+6 - 183_085*,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25H025295-023 - Référence *P0023* - - - - *plafond - Peinture + beton - Bat Broca / R+6 - 176_065*,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25H025295-024 - Référence *P0024* - - - - *plafond - Peinture + beton - Bat Broca / R+6 - 173_065*,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25H025295-025 - Référence *P0025* - - - - *plafond - Peinture + beton - Bat Broca / R+6 - 179_065*,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25H025295-026 - Référence *P0026* - - - - *plafond - Peinture + beton - Bat Broca / R+6 - 178_055*,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25H025295-027 - Référence *P0027* - - - - *plafond - Peinture + beton - Bat Broca / R+6 - 178_059*,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25H025295-028 - Référence *P0028* - - - - *Revetement de sol - Colle de carrelage +Chapelle - Bat Broca / R+6 - 188_060*,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25H025295-029 - Référence *P0029* - - - - *Revetement de mur - Colle de plinthes - Bat Broca / R+6 - 188_060*,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25H025295-030 - Référence *P0030* - - - - *Revetement de mur -Colle de faïence - Bat Broca / R+6 - 188_060*,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25H025295-031 - Référence *P0031* - - - - *Plafond -peinture + beton - Bat Broca / R+5 - 161_055*,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25H025295-032 - Référence *P0032* - - - - *Plafond -peinture + beton - Bat Broca / R+5 - 161_047*,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25H025295-033 - Référence *P0033* - - - - *Plafond -peinture + beton - Bat Broca / R+5 - 169_048*,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25H025295-034 - Référence *P0034* - - - - *Plafond -peinture + beton - Bat Broca / R+5 - 176_048*,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25H025295-035 - Référence *P0035* - - - - *Plafond -peinture + beton - Bat Broca / R+5 - 180_048*,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25H025295-036 - Référence *P0036* - - - - *Plafond -peinture + beton - Bat Broca / R+5 - 183_048*,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25H025295-037 - Référence *P0037* - - - - *Plafond -peinture + beton - Bat Broca / R+5 - 189_052*,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25H025295-038 - Référence *P0038* - - - - *Plafond -peinture + beton - Bat Broca / R+5 - 196_051*,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25H025295-039 - Référence *P0039* - - - - *Plafond -peinture + beton - Bat Broca / R+5 - 200_051*,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25H025295-040 - Référence *P0040* - - - - *Plafond -peinture + beton - Bat Broca / R+5 - 204_051*,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25H025295-041 - Référence *P0041* - - - - *Plafond -peinture + beton - Bat Broca / R+5 - 207_051*,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25H025295-042 - Référence *P0042* - - - - *Plafond -peinture + beton - Bat Broca / R+5 - 207_058*,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25H025295-043 - Référence *P0043* - - - - *Plafond -peinture + beton - Bat Broca / R+5 - 208_062*,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25H025295-044 - Référence *P0044* - - - - *Plafond -peinture + beton - Bat Broca / R+5 - 208_065*,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25H025295-045 - Référence *P0045* - - - - *Plafond -peinture + beton - Bat Broca / R+5 - 208_069*,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25H025295-046 - Référence *P0046* - - - - *Plafond -peinture + beton - Bat Broca / R+5 - 200_069*,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25H025295-047 - Référence *P0047* - - - - *Plafond -peinture + beton - Bat Broca / R+5 - 197_069*,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25H025295-048 - Référence *P0048* - - - - *Plafond -peinture + beton - Bat Broca / R+5 - 193_069*,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25H025295-049 - Référence *P0049* - - - - *Plafond -peinture + beton - Bat Broca / R+5 - 189_069*,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25H025295-050 - Référence *P0050* - - - - *Plafond -peinture + beton - Bat Broca / R+5 - 183_065*,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25H025295-051 - Référence *P0051* - - - - *Plafond -peinture + beton - Bat Broca / R+5 - 180_065*,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25H025295-052 - Référence *P0052* - - - - *Plafond -peinture + beton - Bat Broca / R+5 - 176_065*,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25H025295-053 - Référence *P0053* - - - - *Plafond -peinture + beton - Bat Broca / R+5 - 169_065*,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25H025295-054 - Référence *P0054* - - - - *Plafond -peinture + beton - Bat Broca / R+5 - 178_059*,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25H025295-055 - Référence *P0055* - - - - *Plafond -peinture + beton - Bat Broca / R+5 - 182_054*,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25H025295-056 - Référence *P0056* - - - - *Plafond -peinture + beton - Bat Broca / R+5 - 178_055*,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25H025295-057 - Référence *P0057* - - - - *Plafond -peinture + beton - Bat Broca / R+5 - 174_054*,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25H025295-058 - Référence *P0058* - - - - *Murs et cloisons maconne - Peinture + platre - Bat Broca / RDC - 204_052*,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25H025295-059 - Référence *P0059* - - - - *Murs Peripheriques - peinture +platre - Bat Broca / RDC - 204_052*,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25H025295-060 - Référence *P0060* - - - - *Revetement de sol - Dalle de sol souple + colle - Bat Broca / RDC - 196_057*,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25H025295-061 - Référence *P0061* - - - - *Revetement de sol - chappe beton - Bat Broca / RDC - 196_057*,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25H025295-062 - Référence *P0062* - - - - *Murs et cloisons maconne - Peinture + platre - Bat Broca / RDC - 196_057*,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25H025295-063 - Référence *P0063* - - - - *Plafond - peinture + Beton - Bat Broca / RDC - 196_057*,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25H025295-064 - Référence *P0064* - - - - *Revetement de sol - Colle de carrelage + chape - Bat Broca / RDC - 191_057*,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25H025295-065 - Référence *P0065* - - - - *Revetement de mur - Colle de plinthes - Bat Broca / RDC - 191_057*,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25H025295-066 - Référence *P0066* - - - - *Mur et cloison maconne- peinture + toile de verre+ platre - Bat Broca / RDC - 191_057*,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25H025295-067 - Référence *P0067* - - - - *Revetement de mur - Colle de faience - Bat Broca / RDC - 191_057*,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25H025295-068 - Référence *P0068* - - - - *Murs et cloisons maconne - Peinture + toile de verre + platre - Bat Broca / RDC - 195_055*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT ILE DE FRANCE SAS**
Analyses IDF
EUROFINS ABIDF
80-84 rue des Meuniers Bâtiment A1
92220 BAGNEUX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-017040-01 Date d'émission de rapport : 16/09/2025 16:27 Page 1/17
Dossier N° : 25GE008738 Date de réception : 15/09/2025 Date d'analyse : 15/09/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE008738 Référence de suivi du dossier N° : 25H025295
Reçu au laboratoire le : 15/09/2025 Date de réception : 12/09/2025
Date d'analyse : 15/09/2025
Référence dossier Client:Dossier: APHP11_2_BRC_20250904_X_R05.R06.EST_CHAMBRES_DAT
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	25H025295-001 - P0001 - - - - - plafond - Peinture + beton - Bat Broca / R+6 - 639_640	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
002	25H025295-002 - P0002 - - - - - plafond - Peinture + beton - Bat Broca / R+6 - 637_638	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
003	25H025295-003 - P0003 - - - - - plafond - Peinture+ toile de verre + beton - Bat Broca / R+6 - 149_048	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type tresse de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	25H025295-004 - P0004 - - - - - plafond - Peinture + beton - Bat Broca / R+6 - 173_048	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-017040-01 Date d'émission de rapport : 16/09/2025 16:27 Page 2/17
 Dossier N° : 25GE008738 Date de réception : 15/09/2025 Date d'analyse : 15/09/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE008738 Référence de suivi du dossier N° : 25H025295
 Reçu au laboratoire le : 15/09/2025 Date de réception : 12/09/2025
 Date d'analyse : 15/09/2025
 Référence dossier Client: Dossier: APHP11_2_BRC_20250904_X_R05.R06.EST_CHAMBRES_DAT
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	25H025295-005 - P0005 - - - - - plafond - Peinture + beton - Bat Broca / R+6 - 176_048	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
006	25H025295-006 - P0006 - - - - - plafond - Peinture + beton - Bat Broca / R+6 - 180_048	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
007	25H025295-007 - P0007 - - - - - faux plafond -Laine - Bat Broca / R+6 - 183_048	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP * / YD8K	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
008	25H025295-008 - P0008 - - - - - plafond - Peinture + beton - Bat Broca / R+6 - 183_048	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-017040-01 Date d'émission de rapport : 16/09/2025 16:27 Page 3/17
 Dossier N° : 25GE008738 Date de réception : 15/09/2025 Date d'analyse : 15/09/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE008738 Référence de suivi du dossier N° : 25H025295
 Reçu au laboratoire le : 15/09/2025 Date de réception : 12/09/2025
 Date d'analyse : 15/09/2025
 Référence dossier Client: Dossier: APHP11_2_BRC_20250904_X_R05.R06.EST_CHAMBRES_DAT
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009	25H025295-009 - P0009 - - - - - plafond - Peinture + béton - Bat Broca / R+6 - 189_052	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
010	25H025295-010 - P0010 - - - - - plafond - Peinture + béton - Bat Broca / R+6 - 193_052	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011	25H025295-011 - P0011 - - - - - plafond - Peinture + béton - Bat Broca / R+6 - 196_052	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
012	25H025295-012 - P0012 - - - - - plafond - Peinture + béton - Bat Broca / R+6 - 200_051	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
013	25H025295-013 - P0013 - - - - - plafond - Peinture + béton - Bat Broca / R+6 - 204_051	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s)
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-017040-01 Date d'émission de rapport : 16/09/2025 16:27 Page4/17
 Dossier N° : 25GE008738 Date de réception : 15/09/2025 Date d'analyse : 15/09/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE008738 Référence de suivi du dossier N° : 25H025295
 Reçu au laboratoire le : 15/09/2025 Date de réception : 12/09/2025
 Date d'analyse : 15/09/2025
 Référence dossier Client:Dossier: APHP11_2_BRC_20250904_X_R05.R06.EST_CHAMBRES_DAT
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014	25H025295-014 - P0014 - - - - - plafond - Peinture + béton - Bat Broca / R+6 - 207_051	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
015	25H025295-015 - P0015 - - - - - plafond - Peinture + béton - Bat Broca / R+6 - 207_058	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
016	25H025295-016 - P0016 - - - - - plafond - Peinture + béton - Bat Broca / R+6 - 208_062	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
017	25H025295-017 - P0017 - - - - - plafond - Peinture + béton - Bat Broca / R+6 - 208_065	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
018	25H025295-018 - P0018 - - - - - plafond - Peinture + béton - Bat Broca / R+6 - 208_069	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s)
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-017040-01 Date d'émission de rapport : 16/09/2025 16:27 Page 5/17
Dossier N° : 25GE008738 Date de réception : 15/09/2025 Date d'analyse : 15/09/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE008738 Référence de suivi du dossier N° : 25H025295
Reçu au laboratoire le : 15/09/2025 Date de réception : 12/09/2025
Date d'analyse : 15/09/2025
Référence dossier Client: Dossier: APHP11_2_BRC_20250904_X_R05.R06.EST_CHAMBRES_DAT
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
019	25H025295-019 - P0019 - - - - - plafond - Peinture + béton - Bat Broca / R+6 - 612_614	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
020	25H025295-020 - P0020 - - - - - plafond - Peinture + béton - Bat Broca / R+6 - 608_608	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
021	25H025295-021 - P0021 - - - - - plafond - Peinture + béton - Bat Broca / R+6 - 607_608	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
022	25H025295-022 - P0022 - - - - - plafond - Peinture + béton - Bat Broca / R+6 - 183_085	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-017040-01 Date d'émission de rapport : 16/09/2025 16:27 Page 6/17
 Dossier N° : 25GE008738 Date de réception : 15/09/2025 Date d'analyse : 15/09/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE008738 Référence de suivi du dossier N° : 25H025295
 Reçu au laboratoire le : 15/09/2025 Date de réception : 12/09/2025
 Date d'analyse : 15/09/2025
 Référence dossier Client: Dossier: APHP11_2_BRC_20250904_X_R05.R06.EST_CHAMBRES_DAT
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
023	25H025295-023 - P0023 - - - - - plafond - Peinture + béton - Bat Broca / R+6 - 176_065	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
024	25H025295-024 - P0024 - - - - - plafond - Peinture + béton - Bat Broca / R+6 - 173_065	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
025	25H025295-025 - P0025 - - - - - plafond - Peinture + béton - Bat Broca / R+6 - 179_065	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
026	25H025295-026 - P0026 - - - - - plafond - Peinture + béton - Bat Broca / R+6 - 178_055	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
027	25H025295-027 - P0027 - - - - - plafond - Peinture + béton - Bat Broca / R+6 - 178_059	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-017040-01 Date d'émission de rapport : 16/09/2025 16:27 Page 7/17
 Dossier N° : 25GE008738 Date de réception : 15/09/2025 Date d'analyse : 15/09/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE008738 Référence de suivi du dossier N° : 25H025295
 Reçu au laboratoire le : 15/09/2025 Date de réception : 12/09/2025
 Date d'analyse : 15/09/2025
 Référence dossier Client: Dossier: APHP11_2_BRC_20250904_X_R05.R06.EST_CHAMBRES_DAT
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
028	25H025295-028 - P0028 - - - - - Revêtement de sol - Colle de carrelage + Chapelle - Bat Broca / R+6 - 188_060	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
029	25H025295-029 - P0029 - - - - - Revêtement de mur - Colle de plinthes - Bat Broca / R+6 - 188_060	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau de type peinture (bleu) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) (foncé)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
030	25H025295-030 - P0030 - - - - - Revêtement de mur - Colle de faïence - Bat Broca / R+6 - 188_060	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-017040-01	Date d'émission de rapport : 16/09/2025 16:27	Page 8/17
Dossier N° : 25GE008738	Date de réception : 15/09/2025	Date d'analyse : 15/09/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE008738	Référence de suivi du dossier N° : 25H025295	
Reçu au laboratoire le : 15/09/2025	Date de réception : 12/09/2025	
Date d'analyse : 15/09/2025		
Référence dossier Client: Dossier: APHP11_2_BRC_20250904_X_R05.R06.EST_CHAMBRES_DAT		
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS.		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
031	25H025295-031 - P0031 - - - - - Plafond - peinture + béton - Bat Broca / R+5 - 161_055	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
032	25H025295-032 - P0032 - - - - - Plafond - peinture + béton - Bat Broca / R+5 - 161_047	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
033	25H025295-033 - P0033 - - - - - Plafond - peinture + béton - Bat Broca / R+5 - 169_048	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
034	25H025295-034 - P0034 - - - - - Plafond - peinture + béton - Bat Broca / R+5 - 176_048	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
035	25H025295-035 - P0035 - - - - - Plafond - peinture + béton - Bat Broca / R+5 - 180_048	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-017040-01 Date d'émission de rapport : 16/09/2025 16:27 Page 9/17
Dossier N° : 25GE008738 Date de réception : 15/09/2025 Date d'analyse : 15/09/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE008738 Référence de suivi du dossier N° : 25H025295
Reçu au laboratoire le : 15/09/2025 Date de réception : 12/09/2025
Date d'analyse : 15/09/2025
Référence dossier Client: Dossier: APHP11_2_BRC_20250904_X_R05.R06.EST_CHAMBRES_DAT
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
036	25H025295-036 - P0036 - - - - - Plafond -peinture + beton - Bat Broca / R+5 - 183_048	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
037	25H025295-037 - P0037 - - - - - Plafond -peinture + beton - Bat Broca / R+5 - 189_052	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
038	25H025295-038 - P0038 - - - - - Plafond -peinture + beton - Bat Broca / R+5 - 196_051	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
039	25H025295-039 - P0039 - - - - - Plafond -peinture + beton - Bat Broca / R+5 - 200_051	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
040	25H025295-040 - P0040 - - - - - Plafond -peinture + beton - Bat Broca / R+5 - 204_051	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-017040-01 Date d'émission de rapport : 16/09/2025 16:27 Page 10/17
 Dossier N° : 25GE008738 Date de réception : 15/09/2025 Date d'analyse : 15/09/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE008738 Référence de suivi du dossier N° : 25H025295
 Reçu au laboratoire le : 15/09/2025 Date de réception : 12/09/2025
 Date d'analyse : 15/09/2025
 Référence dossier Client: Dossier: APHP11_2_BRC_20250904_X_R05.R06.EST_CHAMBRES_DAT
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
041	25H025295-041 - P0041 - - - - - Plafond - peinture + béton - Bat Broca / R+5 - 207_051	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
042	25H025295-042 - P0042 - - - - - Plafond - peinture + béton - Bat Broca / R+5 - 207_058	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
043	25H025295-043 - P0043 - - - - - Plafond - peinture + béton - Bat Broca / R+5 - 208_062	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
044	25H025295-044 - P0044 - - - - - Plafond - peinture + béton - Bat Broca / R+5 - 208_065	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
045	25H025295-045 - P0045 - - - - - Plafond - peinture + béton - Bat Broca / R+5 - 208_069	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-017040-01	Date d'émission de rapport : 16/09/2025 16:27	Page 11/17
Dossier N° : 25GE008738	Date de réception : 15/09/2025	Date d'analyse : 15/09/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE008738	Référence de suivi du dossier N° : 25H025295	
Reçu au laboratoire le : 15/09/2025	Date de réception : 12/09/2025	
Date d'analyse : 15/09/2025		
Référence dossier Client: Dossier: APHP11_2_BRC_20250904_X_R05.R06.EST_CHAMBRES_DAT		
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS.		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
046	25H025295-046 - P0046 - - - - - Plafond -peinture + béton - Bat Broca / R+5 - 200_069	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
047	25H025295-047 - P0047 - - - - - Plafond -peinture + béton - Bat Broca / R+5 - 197_069	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
048	25H025295-048 - P0048 - - - - - Plafond -peinture + béton - Bat Broca / R+5 - 193_069	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
049	25H025295-049 - P0049 - - - - - Plafond -peinture + béton - Bat Broca / R+5 - 189_069	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
050	25H025295-050 - P0050 - - - - - Plafond -peinture + béton - Bat Broca / R+5 - 183_065	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-017040-01 Date d'émission de rapport : 16/09/2025 16:27 Page 12/17
 Dossier N° : 25GE008738 Date de réception : 15/09/2025 Date d'analyse : 15/09/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE008738 Référence de suivi du dossier N° : 25H025295
 Reçu au laboratoire le : 15/09/2025 Date de réception : 12/09/2025
 Date d'analyse : 15/09/2025
 Référence dossier Client: Dossier: APHP11_2_BRC_20250904_X_R05.R06.EST_CHAMBRES_DAT
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
051	25H025295-051 - P0051 - - - - - Plafond -peinture + beton - Bat Broca / R+5 - 180_065	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
052	25H025295-052 - P0052 - - - - - Plafond -peinture + beton - Bat Broca / R+5 - 176_065	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (cémenteux) (gris) (foncé) en traces	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
053	25H025295-053 - P0053 - - - - - Plafond -peinture + beton - Bat Broca / R+5 - 169_065	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (cémenteux) (gris) (foncé)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
054	25H025295-054 - P0054 - - - - - Plafond -peinture + beton - Bat Broca / R+5 - 178_059	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s)
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-017040-01 Date d'émission de rapport : 16/09/2025 16:27 Page 13/17
 Dossier N° : 25GE008738 Date de réception : 15/09/2025 Date d'analyse : 15/09/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE008738 Référence de suivi du dossier N° : 25H025295
 Reçu au laboratoire le : 15/09/2025 Date de réception : 12/09/2025
 Date d'analyse : 15/09/2025
 Référence dossier Client: Dossier: APHP11_2_BRC_20250904_X_R05.R06.EST_CHAMBRES_DAT
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
055	25H025295-055 - P0055 - - - - - Plafond - peinture + beton - Bat Broca / R+5 - 182_054	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (cémenteux) (gris) (foncé)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
056	25H025295-056 - P0056 - - - - - Plafond - peinture + beton - Bat Broca / R+5 - 178_055	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
057	25H025295-057 - P0057 - - - - - Plafond - peinture + beton - Bat Broca / R+5 - 174_054	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
058	25H025295-058 - P0058 - - - - - Murs et cloisons maconne - Peinture + platre - Bat Broca / RDC - 204_052	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-017040-01	Date d'émission de rapport : 16/09/2025 16:27	Page 14/17
Dossier N° : 25GE008738	Date de réception : 15/09/2025	Date d'analyse : 15/09/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE008738	Référence de suivi du dossier N° : 25H025295	
Reçu au laboratoire le : 15/09/2025	Date de réception : 12/09/2025	
Date d'analyse : 15/09/2025		
Référence dossier Client: Dossier: APHP11_2_BRC_20250904_X_R05.R06.EST_CHAMBRES_DAT		
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS.		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
059	25H025295-059 - P0059 - - - - - Murs Peripheriques - peinture +platre - Bat Broca / RDC - 204_052	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
060	25H025295-060 - P0060 - - - - - Revêtement de sol - Dalle de sol souple + colle - Bat Broca / RDC - 196_057	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) (noir) ; matériau de type colle (jaune)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
061	25H025295-061 - P0061 - - - - - Revêtement de sol - chappe beton - Bat Broca / RDC - 196_057	Matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris) (clair) en traces	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (cimenteux) (gris) (clair)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-017040-01 Date d'émission de rapport : 16/09/2025 16:27 Page 15/17
 Dossier N° : 25GE008738 Date de réception : 15/09/2025 Date d'analyse : 15/09/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE008738 Référence de suivi du dossier N° : 25H025295
 Reçu au laboratoire le : 15/09/2025 Date de réception : 12/09/2025
 Date d'analyse : 15/09/2025
 Référence dossier Client: Dossier: APHP11_2_BRC_20250904_X_R05.R06.EST_CHAMBRES_DAT
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
062	25H025295-062 - P0062 - - - - - Murs et cloisons maconne - Peinture + platre - Bat Broca / RDC - 196_057	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
063 (1)	25H025295-063 - P0063 - - - - - Plafond - peinture + Béton - Bat Broca / RDC - 196_057	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	MET * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
064	25H025295-064 - P0064 - - - - - Revêtement de sol - Colle de carrelage + chape - Bat Broca / RDC - 191_057	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
065	25H025295-065 - P0065 - - - - - Revêtement de mur - Colle de plinthes - Bat Broca / RDC - 191_057	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-017040-01	Date d'émission de rapport : 16/09/2025 16:27	Page 16/17
Dossier N° : 25GE008738	Date de réception : 15/09/2025	Date d'analyse : 15/09/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE008738	Référence de suivi du dossier N° : 25H025295	
Reçu au laboratoire le : 15/09/2025	Date de réception : 12/09/2025	
Date d'analyse : 15/09/2025		
Référence dossier Client: Dossier: APHP11_2_BRC_20250904_X_R05.R06.EST_CHAMBRES_DAT		
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS.		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
066	25H025295-066 - P0066 - - - - - Mur et cloison maconne-peinture + toile de verre+ platre - Bat Broca / RDC - 191_057	Matériau de type peinture (beige) (clair) ; matériau de type tresse de fibres (blanc)	MET * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
067	25H025295-067 - P0067 - - - - - Revêtement de mur - Colle de faïence - Bat Broca / RDC - 191_057	Matériau de type peinture (beige) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
068	25H025295-068 - P0068 - - - - - Murs et cloisons maconne - Peinture + toile de verre + platre - Bat Broca / RDC - 195_055	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type tresse de fibres (blanc)	MET * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-017040-01	Date d'émission de rapport : 16/09/2025 16:27	Page 17/17
Dossier N° : 25GE008738	Date de réception : 15/09/2025	Date d'analyse : 15/09/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE008738	Référence de suivi du dossier N° : 25H025295	
Reçu au laboratoire le : 15/09/2025	Date de réception : 12/09/2025	
Date d'analyse : 15/09/2025		
Référence dossier Client: Dossier: APHP11_2_BRC_20250904_X_R05.R06.EST_CHAMBRES_DAT		
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS.		

Observation(s) échantillon(s)

(1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-MOLP-WO24083**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le commanditaire. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.



Jessica Delepine
Responsable de Département
Wintzenheim

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
1-6977
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





**CERTIFICATION
DE PERSONNES**

**Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier
N°727**

Monsieur ALAOUI Adnane

Amiante sans mention
Selon arrêté du 24 décembre 2021

Amiante
Date d'effet : 15/02/2022 : - Date d'expiration : 14/02/2029

Amiante avec mention

Missions spécifiques, bâtiments complexes
Date d'effet : 03/03/2022 : - Date d'expiration : 14/02/2029

DPE individuel
Selon arrêté du 24 décembre 2021

Diagnostic de performances énergétiques
Date d'effet : 03/03/2022 : - Date d'expiration : 02/03/2029

Electricité
Selon arrêté du 24 décembre 2021

Etat de l'installation intérieure électricité
Date d'effet : 15/02/2022 : - Date d'expiration : 14/02/2029

Gaz
Selon arrêté du 24 décembre 2021

Etat de l'installation intérieure gaz
Date d'effet : 15/02/2022 : - Date d'expiration : 14/02/2029

Plomb sans mention
Selon arrêté du 24 décembre 2021

Constat du risque d'exposition au plomb
Date d'effet : 15/02/2022 : - Date d'expiration : 14/02/2029

Termites métropole
Selon arrêté du 24 décembre 2021

Etat relatif à la présence de termites dans les bâtiments
Date d'effet : 15/02/2022 : - Date d'expiration : 14/02/2029

Ce certificat est émis pour servir et valoir ce que de droit,
Edité le 03/03/2022, à Canéjan par MOLEZUN Jean-Jacques Président.

Siège : 23bis, rue Thomas Edison - 33610 CANÉJAN
Mail : contact@lcp-certification.fr Site : www.lcp-certification.fr
Tel : 05.33.89.39.30
SIRET : 80914919800024 RCS BORDEAUX Code APE : 7022 Z
Enr487@ LE CERTIFICAT V011 du 10-01-2022

cofrac



Accréditation N° 4-0590
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

SAS AED GROUPE
4 ALLEE PIERRE GILLES DE GENNES
33700 MERIGNAC FR

AGENT

EI- DE LA CHAPELLE, STONESTREET
18 GALERIE MARCHANDE
33370 TRESSES
Tél : 0557341313
Fax : 05 57 34 06 62
Email : AGENCE.LCSTRESSES@AXA.FR
Portefeuille : 0033074244

Vos références :

Contrat n° 7627751904
Client n° 3425563404

AXA France IARD, atteste que :

**SAS AED GROUPE
4 ALLEE PIERRE GILLES DE GENNES
33700 MERIGNAC**

Ainsi que :

**AED EXPERTISES
4 Allée Pierre Gilles de Gennes
33700 MERIGNAC**

**AED SERVICES
4 Allée Pierre Gilles de Gennes
33700 MERIGNAC**

est titulaire d'un contrat d'assurance **N° 7627751904** ayant pris effet le **01/07/2024** garantissant sa responsabilité civile et professionnelle pour les activités suivantes :

CONSTATS ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE (DDT)

Etablissement des documents figurant dans la liste ci-après et exigés respectivement :

- 1/** En cas de vente d'un bien immobilier au titre de la constitution du dossier technique, et visés aux 1 à 7 de l'article L 271-4 du Code de la Construction et de l'Habitation ;
- 2/** En cas de location de bâtiments à usage principal d'habitation et de livraison de bâtiments neufs au titre de la constitution du dossier de diagnostic technique visé à l'article 3-3 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée
 - Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L 1334-5 et L 1334-6 du Code de la Santé Publique ;
 - L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L 1334-13 du Code de la Santé Publique ;
 - L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L 133-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
 - L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L 134-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
 - L'état des risques naturels, miniers et technologiques prévu à l'article L 125-5 du Code de l'environnement dans les zones mentionnées au même article ;
 - Le diagnostic de performance énergétique (DPE) prévu à l'article L 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation ;

- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'information sur la présence d'un risque de mэрule prévu à l'article L 133-9 du code de la Construction et de l'habitation

AUTRES PRESTATIONS

- Mesurages Loi Carrez et Loi Boutin
- Diagnostics de conformité aux normes de surface et d'habitabilité – prêt à taux zéro (PTZ)
- Etats de conformité de la sécurité des piscines
- Etats des lieux locatifs « Loi SCELLIER »
- Diagnostics radon
- Diagnostics relatifs à la présence d'insectes xylophages (autres que termites) et champignons lignivores
- Diagnostics réglementaires d'accessibilité handicapés
- Etat des installations d'assainissement non collectif
- Contrôle de raccordement au réseau d'assainissement collectif
- Rédaction des règlements de copropriété dont l'état descriptif de division (EDD)
- Calcul des tantièmes
- Contrôle de la sécurité de l'installation électrique
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition des bâtiments
- Diagnostic technique global (DTG)
- Recherche de fibres céramiques réfractaires (FCR)

DIAGNOSTICS ET RECHERCHE D'AMIANTE.

- Repérages prévus aux articles R1334-20, R 1334-21 R 1334-22 du Code de la Santé publique,
- Repérages et examens visuels avant travaux, avant démolitions dans les différents types d'établissements tels que ERP Catégories 1 à 4, IGH....) comme le prévoit le code du travail
- Evaluation périodique de l'état de conservation des matériaux prévue à l'article R 1334-27 du Code de la Santé publique.
- Examens visuels prévus à l'article R 1334-29-3 du Code de la Santé publique.
- Mesure d'empoussièrement prévue à l'article R 1334-25 du Code de la Santé publique.
- Dossier Amiante des Parties Privatives (DAPP) prévu à l'article R 1334-29-4 du Code de la Santé publique

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS

DIAGNOSTICS PRODUITS - EQUIPEMENTS - MATERIAUX - DECHETS (PEMD)

AUDIT REGLEMENTAIRE ENERGETIQUE

DIAGNOSTICS PLAN PLURIANNUEL DE TRAVAUX

Les garanties s'exercent à concurrence des montants de garanties du tableau ci-après.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du **01/07/2025** au **01/07/2026** sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à TRESSES le 12 juin 2025
Pour la société :



AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	10 000 000 € par année d'assurance
Dont :	
• Dommages corporels	10 000 000 € par année d'assurance
• Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	2 000 000 € par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	150 000 € par année d'assurance
• Dommages aux biens confiés	150 000 € par sinistre
Autres garanties :	
Faute inexcusable (dommages corporels) (Article 3.1 des conditions générales)	2 000 000 € par année d'assurance dont 1 000 000 € par sinistre
Tous dommages relevant d'une obligation d'assurance	1 500 000 € par année d'assurance dont 1 500 000 € par sinistre
Les risques environnementaux (Article 3.4 des conditions générales) :	
Atteinte à l'environnement accidentelle tous dommages confondus dont : Le préjudice écologique (y compris les frais de prévention) et responsabilité environnementale	1.000.000 € par année d'assurance 100.000 € par année d'assurance
Défense (Article 4 des conditions générales)	Inclus dans la garantie mise en jeu
Recours (Article 4 des conditions générales)	20.000 € par litige

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance