

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti



Numéro de rapport : C-DI78-2025-30-260373

Date du rapport : 08/04/2025

Date de visite : 27/03/2025



Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Ce rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

Informations du bien concerné	
Adresse	10 Rue du Maréchal Joffre 78000 VERSAILLES
Propriétaire	École nationale supérieure de paysage 10 Rue du Maréchal Joffre 78000 VERSAILLES
Norme utilisée : NF X 46-020 : Aout 2017	

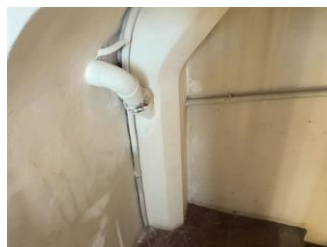
Désignation du (des) opérateurs de repérage(s)		
Fonction	Nom Prénom	Certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage ----- Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	RIVIERE Alexis	Certificat n° : 1082 délivré le 26/08/2022 et expirant le 25/08/2029 auprès de : LA CERTIFICATION DE PERSONNES

CONCLUSION DÉTAILLÉE DU REPÉRAGE	3
OBJET DE LA MISSION	4
INFORMATION SUR LE RAPPORT	4
RENSEIGNEMENTS SUR LA MISSION	5
PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE	6
ENSEMBLE DES ZPSO IDENTIFIÉES	12
VALIDATION DU REPÉRAGE	26
PLAN(S) DE LOCALISATION	26
OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES / MÉTHODOLOGIE	32
SYNTHESE ET PV DES ANALYSES LABORATOIRE	33
RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ	75
CERTIFICATION DE COMPÉTENCE	77
ANNEXE PHOTO	78
AUTRES DOCUMENTS	79

CONCLUSION DÉTAILLÉE DU REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

LISTE DES MATÉRIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

ZPSO	Localisation		Ouvrage	Matériau(x) ou produit(s) contenant de l'amiante	Estimation de la quantité*	Photo
ZPSO-042a	Combles - Pièce 1; RDC vers combles - Cage d'escalier	Conduit vertical	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduit en fibres-ciment	2 U	

* la quantité indiquée est une estimation et ne peut constituer à elle seule une base de travail pour l'intervention et/ou le retrait du composant. La valeur de la quantité est exprimée selon l'accord avec le donneur d'ordre au préalable (par unité, par surface, par linéaire, par masse ou par volume). En l'absence d'indication du donneur d'ordre, la valeur sera déterminée au choix de l'opérateur de repérage.

Observations diverses / Réserves

Néant

Dans le tableau ci-dessous, les locaux, ouvrages et parties d'ouvrages qui sont compris dans le programme de repérage établi par l'opérateur et qui n'ont pu être investigués le jour du repérage :

Liste des locaux et/ou ouvrages et/ou parties d'ouvrages non visités ou non accessibles

Localisation	Ouvrage / partie d'ouvrage	Motif
Néant		

OBJET DE LA MISSION

La présente mission consiste à établir le rapport de **repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis ;**
Opération de travaux (hors démolition)

Ce repérage a pour objectif d'identifier les matériaux et produits susceptibles de libérer des fibres d'amiante à l'occasion des travaux prévus par le donneur d'ordre et est réalisé pour satisfaire l'exigence du code du travail portant sur le risque d'exposition à l'amiante selon les articles L. 4412-2 et R. 4412-97.

La mission confiée par le donneur d'ordre est réalisée dans le respect de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis ainsi que la norme NF X 46-020 : Aout 2017.

Le présent rapport comporte :

1. L'identification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmètre (programme détaillé des travaux projetés par le donneur d'ordre) ;
2. L'identification complète de l'immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
3. Le programme et le périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage ;
4. L'identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l'immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n'est pas le propriétaire) ;
5. La (les) date(s) d'exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
7. La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d'eux la présence ou l'absence d'amiante et le ou les critères ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d'amiante, l'estimation de la quantité ;
8. La signature et le visa de l'opérateur ayant réalisé le repérage ;
9. L'obligation faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation, de mise à jour du document de traçabilité et de la transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;
10. En annexes : plan et croquis de l'immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l'utilisation d'outil de mesure, des prélèvements d'échantillon et des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés ; rapports d'essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Le programme de repérage établi par l'opérateur est basé sur les composants de la construction de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre. Il porte sur les zones concernées directement ou indirectement par les travaux prévus.

Rappel réglementaire :

- L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés
- Article R4412-97 du code du travail
- Arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations
- Norme NF X 46-020 : version Aout 2017
- Arrêté du 23 Janvier 2020

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés, fondations et de manière globale tout éléments enterrés où dont l'accessibilité n'est rendue possible que par des travaux lourds.

INFORMATION SUR LE RAPPORT

Version	Date	Objet
Version initiale	27/03/2025	Établissement du Dossier Technique

Ce rapport a fait l'objet d'une commande en date du : 08/04/2025

Ce repérage établi en vue de travaux est rédigé par RIVIERE Alexis opérateur de repérage amiante avec mention, conformément à l'Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.

Nombre de prélèvements : **84**

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

RENSEIGNEMENTS SUR LA MISSION

Désignation du bien					
Type de bien	Adresse	Bâtiment Étage	Référence cadastrale	Date de construction	Occupation des locaux
Enseignements supérieur/Rec herche	10 Rue du Maréchal Joffre 78000 VERSAILLES	Sous-sol à Combles	Section cadastrale : NC, Parcelle(s) n° : NC,	< 1949	Occupé

Désignation du propriétaire / donneur d'ordre		
	NOM Prénom	Adresse
Propriétaire	École nationale supérieure de paysage	10 Rue du Maréchal Joffre 78000 VERSAILLES
Donneur d'ordre	École nationale supérieure de paysage	10 Rue du Maréchal Joffre 78000 VERSAILLES
Accompagnateur	Sans accompagnateur	

Désignation de la société				
Raison sociale	Adresse	SIRET	Assurance	N° et date
BTP DIAGNOSTICS	Immeuble Central Gare - 1 Place Charles de Gaulle 78180 MONTIGNY-LE- BRETONNEUX	901 305 763 00012	EUROMAF	7009368/S / 31/12/2025

Désignation du laboratoire		
Raison sociale	Adresse	COFRAC
EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT IDF	80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1 92220 BAGNEUX	N°1-1592 - SIRET 529 293 912 000 34

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	-	X
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			X

PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE

Dans le respect de l'article 6 de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations, L'opérateur de repérage détermine le périmètre et le programme de sa mission de repérage, en prenant notamment en considération les documents et informations fournis par le donneur d'ordre ainsi que les données de l'annexe 1 de l'arrêté.

L'opérateur de repérage transmet le périmètre et le programme de repérage ainsi fixés au donneur d'ordre, pour avis éventuel sur la cohérence avec le programme de travaux, avant le début de ses investigations sur site

L'inspection des ouvrages, compris dans le périmètre de repérage défini par le programme des travaux, doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des investigations approfondies destructives ou des démontages particuliers.

Programme des travaux fourni par le donneur d'ordre

Dans le respect de l'arrêté du 16/07/2019, le donneur d'ordre doit fournir un programme des travaux exhaustif à l'opérateur de repérage.

Travaux prévus par le donneur d'ordre et fourni pour établir le programme de repérage*	
Rénovation des logements + combles + caves + PC, partie ouest du bâtiment (voir plans) hors MEXT	

*si le descriptif des travaux fourni par le donneur d'ordre se révélait incomplet, aucune réclamation ou plainte ne pourrait être portée à BTP Diagnostics. Si des travaux supplémentaires devaient être réalisés, des investigations complémentaires seraient à prévoir pour compléter le présent rapport.

Programme de repérage

L'opérateur de repérage détermine le périmètre et le programme de sa mission, en prenant notamment en considération les documents et informations fournis par le donneur d'ordre et des données de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations.

Dans le tableau ci-dessous, les ouvrages et parties d'ouvrages définis par locaux qui sont compris dans le programme de repérage établi par l'opérateur et transmis pour avis éventuel au donneur d'ordre :

Programme de repérage		
Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Pièce 1; Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Dégagement 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Plancher
Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Pièce 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Plancher
Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Pièce 1; Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Dégagement 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Plancher
Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Pièce 3	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Plancher
Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Pièce 3; Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Pièce 4	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Plancher
Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Cuisine; Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Dégagement 1; Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Pièce 3; Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Pièce 4	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Plancher
Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Pièce 4	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Plancher
Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - WC; Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Salle de bain	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Plancher
Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Salle de bain	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Plancher
Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Entrée; Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Pièce 1; Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Pièce 2; Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Cuisine; Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Pièce 3; Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Pièce 4; Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Salle de bain	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur sur extérieur
Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Pièce 1; Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Pièce 2; Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Cuisine; Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Dégagement 1; Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Pièce 3; Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Pièce 4; Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Dégagement 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur de refend
Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Dégagement 1; Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Pièce 3; Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Pièce 4; Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Dégagement 2; Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - WC; Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Salle de bain	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Cloison
Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Entrée; Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Pièce 1; Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Pièce 2; Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Débarras 1; Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Débarras 2; Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Cuisine; Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Dégagement 1; Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Pièce 3; Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Pièce 4; Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Dégagement 2; Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - WC; Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Salle de bain	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond
Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Cuisine	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur

Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Salle de bain	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur
Bat Hardy - R+1 - Lgt Droit - Entrée; Bat Hardy - R+1 - Lgt Droit - Chambre; Bat Hardy - R+1 - Lgt Droit - Séjour; Bat Hardy - R+1 - Lgt Droit - Cuisine	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur sur extérieur
	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur de refend
Bat Hardy - R+1 - Lgt Droit - Entrée; Bat Hardy - R+1 - Lgt Droit - Salle d'eau; Bat Hardy - R+1 - Lgt Droit - WC	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Cloison
Bat Hardy - R+1 - Lgt Droit - Entrée; Bat Hardy - R+1 - Lgt Droit - Salle d'eau; Bat Hardy - R+1 - Lgt Droit - WC; Bat Hardy - R+1 - Lgt Droit - Chambre; Bat Hardy - R+1 - Lgt Droit - Séjour; Bat Hardy - R+1 - Lgt Droit - Cuisine	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond
Bat Hardy - R+2 - Lgt gauche - Cuisine; Bat Hardy - R+2 - Lgt gauche - Séjour; Bat Hardy - R+2 - Lgt gauche - Chambre	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur sur extérieur
	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur de refend
Bat Hardy - R+2 - Lgt gauche - Salle de bain / WC; Bat Hardy - R+2 - Lgt gauche - Dégagement; Bat Hardy - R+2 - Lgt gauche - Chambre	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Cloison
Bat Hardy - R+2 - Lgt gauche - Cuisine; Bat Hardy - R+2 - Lgt gauche - Salle de bain / WC; Bat Hardy - R+2 - Lgt gauche - Séjour; Bat Hardy - R+2 - Lgt gauche - Dégagement; Bat Hardy - R+2 - Lgt gauche - Chambre	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond
Bat Hardy - R+2 - Lgt gauche - Cuisine	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur
Bat Hardy - R+2 - Lgt gauche - Salle de bain / WC	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur
Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - Chambre 1; Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - Chambre 2; Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - Chambre 3; Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - WC; Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - Salle de bain; Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - Cuisine; Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - Séjour	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur sur extérieur
Bat Hardy - R+1 - Lgt Droit - Cuisine; Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - Dégagement 1; Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - Séjour; Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - Chauffage	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur de refend
Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - Dégagement 1; Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - Chambre 1; Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - Chambre 2; Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - Chambre 3; Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - WC; Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - Salle de bain	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Cloison
Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - Entrée; Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - Dégagement 1; Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - Chambre 1; Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - Chambre 2; Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - Chambre 3; Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - WC; Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - Salle de bain; Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - Cuisine; Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - Séjour; Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - Chauffage	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond

Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - Chambre 3	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Plancher
	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Plancher
Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - Salle de bain	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur
Bat Hardy - RDC - Lgt gauche - Chambre 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur sur extérieur
	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur de refend
	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond
Bat Hardy - RDC - Bureaux - Bureau 1; Bat Hardy - RDC - Bureaux - Bureau 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur sur extérieur
	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur de refend
Bat Hardy - RDC - Bureaux - Entrée	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Doublage
RDC vers combles - Cage d'escalier	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur
	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	sous rampants
	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	marches
Combles - Pièce 1; RDC vers combles - Cage d'escalier	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduit vertical
RDC vers combles - Cage d'escalier	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur sur extérieur
	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Sous face de l'escalier
Bat Hardy 6 Sous-sol - Pièce 1; Bat Hardy 6 Sous-sol - Pièce 2; Bat Hardy 6 Sous-sol - Pièce 3; Bat Hardy 6 Sous-sol - Pièce 4	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur
	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond
Bat Hardy 6 Sous-sol - Cave 4	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Ardoises, bardeaux bitumineux	Ardoises
	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Ardoises, bardeaux bitumineux	Plafond
Bat Hardy - RDC vers Sous sol - Cage d'escalier	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur
	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Sous face de l'escalier

**Commentaire sur le programme de repérage (phase(s) de réalisation de la mission, observations éventuelles
sur les accès, intervention en milieu occupé, etc...) :**

Néant

Périmètre de repérage

Périmètre de repérage établi par l'opérateur transmis pour avis éventuel au donneur d'ordre :

Liste des locaux visités du périmètre de repérage

Niveaux	Locaux
Bat Hardy - R+1 - Lgt 3	Entrée
Bat Hardy - R+1 - Lgt 3	Pièce 1
Bat Hardy - R+1 - Lgt 3	Pièce 2
Bat Hardy - R+1 - Lgt 3	Débarras 1
Bat Hardy - R+1 - Lgt 3	Débarras 2
Bat Hardy - R+1 - Lgt 3	Cuisine
Bat Hardy - R+1 - Lgt 3	Dégagement 1
Bat Hardy - R+1 - Lgt 3	Pièce 3
Bat Hardy - R+1 - Lgt 3	Pièce 4
Bat Hardy - R+1 - Lgt 3	Dégagement 2
Bat Hardy - R+1 - Lgt 3	WC
Bat Hardy - R+1 - Lgt 3	Salle de bain
Bat Hardy - R+2 - Lgt gauche	Cuisine
Bat Hardy - R+2 - Lgt gauche	Salle de bain / WC
Bat Hardy - R+2 - Lgt gauche	Séjour
Bat Hardy - R+2 - Lgt gauche	Dégagement
Bat Hardy - R+2 - Lgt gauche	Chambre
Bat Hardy - R+1 - Lgt Droit	Entrée
Bat Hardy - R+1 - Lgt Droit	Salle d'eau
Bat Hardy - R+1 - Lgt Droit	WC
Bat Hardy - R+1 - Lgt Droit	Chambre
Bat Hardy - R+1 - Lgt Droit	Séjour
Bat Hardy - R+1 - Lgt Droit	Cuisine
Bat Hardy - R+2 - Lgt droit	Entrée
Bat Hardy - R+2 - Lgt droit	Dégagement 1
Bat Hardy - R+2 - Lgt droit	Chambre 1
Bat Hardy - R+2 - Lgt droit	Chambre 2
Bat Hardy - R+2 - Lgt droit	Chambre 3
Bat Hardy - R+2 - Lgt droit	WC
Bat Hardy - R+2 - Lgt droit	Salle de bain
Bat Hardy - R+2 - Lgt droit	Cuisine
Bat Hardy - R+2 - Lgt droit	Séjour
Bat Hardy - R+2 - Lgt droit	Chaudronnerie
Bat Hardy - RDC - Lgt gauche	Cuisine
Bat Hardy - RDC - Lgt gauche	Chambre 1
Bat Hardy - RDC - Lgt gauche	Dégagement
Bat Hardy - RDC - Lgt gauche	Salle d'eau

Niveaux	Locaux
Bat Hardy - RDC - Lgt gauche	WC
Bat Hardy - RDC - Lgt gauche	Séjour
Bat Hardy - RDC - Lgt gauche	Chambre 2
Bat Hardy - RDC - Bureaux	Bureau 1
Bat Hardy - RDC - Bureaux	Bureau 2
Bat Hardy - RDC - Bureaux	Entrée
Combles	Pièce 1
Combles	Pièce 2
Combles	Pièce 3
Combles	Dégagement
RDC vers combles	Cage d'escalier
Bat Hardy - RDC vers Sous sol	Cage d'escalier
Bat Hardy 6 Sous-sol	Cave 1
Bat Hardy 6 Sous-sol	Cave 2
Bat Hardy 6 Sous-sol	Cave 3
Bat Hardy 6 Sous-sol	Cave 4
Bat Hardy 6 Sous-sol	Cave 5
Bat Hardy 6 Sous-sol	Cave 6

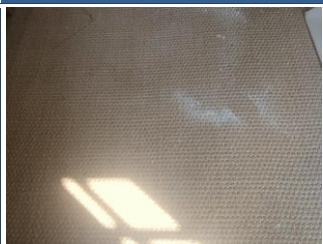
ENSEMBLE DES ZPSO IDENTIFIÉES

Une ZPSO est une Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage.

Dans sa démarche de repérage, l'opérateur de repérage détermine les ZPSO (parties d'un immeuble bâti dont les composants, les types de matériaux et produits présents sont semblables). Chaque ZPSO inclut un ensemble de mêmes ouvrages considérés vraisemblablement comme similaires du fait des modes constructifs utilisés, de sa connaissance de l'historique de construction et des rénovations du bâtiment.

ZPSO-001a : Partie à inspecter : Moquette (Jonc de mer (+ colle)).

Niveau : Bat Hardy

Ouvrage	Localisation	Zone	Matériau(x) ou produit(s)	Conclusion	N° Echantillon	Photo
Revêtements de sols	Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Pièce 1; Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Dégagement 2	Plancher	Jonc de mer (+ colle)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P001	

ZPSO-002a : Partie à inspecter : Colle non bitumineuse (Colle non bitumineuse + ragréage).

Niveau : Bat Hardy

Ouvrage	Localisation	Zone	Matériau(x) ou produit(s)	Conclusion	N° Echantillon	Photo
Revêtements de sols	Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Pièce 1	Plancher	Colle non bitumineuse + ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P002	

ZPSO-003a : Partie à inspecter : Ragréage.

Niveau : Bat Hardy

Ouvrage	Localisation	Zone	Matériau(x) ou produit(s)	Conclusion	N° Echantillon	Photo
Revêtements de sols	Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Pièce 1; Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Dégagement 2	Plancher	Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P003	

ZPSO-004a : Partie à inspecter : Moquette (Moquette rouge).

Niveau : Bat Hardy

Ouvrage	Localisation	Zone	Matériau(x) ou produit(s)	Conclusion	N° Echantillon	Photo
Revêtements de sols	Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Pièce 3	Plancher	Moquette rouge	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P004	

ZPSO-005a : Partie à inspecter : Dalle de sol (Linoléum (Couche 2)).

Niveau : Bat Hardy

Ouvrage	Localisation	Zone	Matériau(x) ou produit(s)	Conclusion	N° Echantillon	Photo
Revêtements de sols	Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Pièce 3; Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Pièce 4	Plancher	Linoléum (Couche 2)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P005; P008	

ZPSO-006a : Partie à inspecter : Colle de Toiettes.

Niveau : Bat Hardy

Ouvrage	Localisation	Zone	Matériau(x) ou produit(s)	Conclusion	N° Echantillon	Photo
Revêtements de sols	Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Cuisine; Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Dégagement 1; Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Pièce 3; Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Pièce 4	Plancher	Colle de Toiettes	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P006	

ZPSO-007a : Partie à inspecter : Moquette (Moquette bleue).

Niveau : Bat Hardy

Ouvrage	Localisation	Zone	Matériau(x) ou produit(s)	Conclusion	N° Echantillon	Photo
Revêtements de sols	Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Pièce 4	Plancher	Moquette bleue	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P007	

ZPSO-008a : Partie à inspecter : Colle de carrelage.

Niveau : Bat Hardy

Ouvrage	Localisation	Zone	Matériau(x) ou produit(s)	Conclusion	N° Echantillon	Photo
Revêtements de sols	Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - WC; Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Salle de bain	Plancher	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P009; P010	

ZPSO-009a : Partie à inspecter : Ragréage.

Niveau : Bat Hardy

Ouvrage	Localisation	Zone	Matériau(x) ou produit(s)	Conclusion	N° Echantillon	Photo
Revêtements de sols	Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Salle de bain	Plancher	Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P011	

ZPSO-010a : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (Enduit + peinture).

Niveau : Bat Hardy

Ouvrage	Localisation	Zone	Matériau(x) ou produit(s)	Conclusion	N° Echantillon	Photo
Murs et cloisons maçonnés	Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Entrée; Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Pièce 1; Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Pièce 2; Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Cuisine; Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Pièce 3; Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Pièce 4; Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Salle de bain	Mur sur extérieur	Enduit + peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P012; P013	

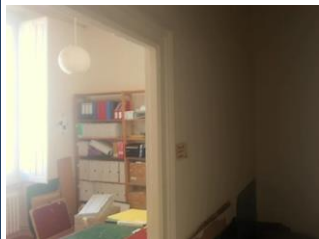
ZPSO-011a : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (Enduit + peinture).

Niveau : Bat Hardy

Ouvrage	Localisation	Zone	Matériau(x) ou produit(s)	Conclusion	N° Echantillon	Photo
Murs et cloisons maçonnés	Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Pièce 1; Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Pièce 2; Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Cuisine; Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Dégagement 1; Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Pièce 3; Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Pièce 4; Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Dégagement 2	Mur de refend	Enduit + peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P014; P015	

ZPSO-012a : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (Enduit + peinture).

Niveau : Bat Hardy

Ouvrage	Localisation	Zone	Matériau(x) ou produit(s)	Conclusion	N° Echantillon	Photo
Murs et cloisons maçonnés	Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Dégagement 1; Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Pièce 3; Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Pièce 4; Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Dégagement 2; Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - WC; Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Salle de bain	Cloison	Enduit + peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P016; P017	

ZPSO-013a : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (Enduit + peinture).

Niveau : Bat Hardy

Ouvrage	Localisation	Zone	Matériau(x) ou produit(s)	Conclusion	N° Echantillon	Photo
Plafonds	Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Entrée; Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Pièce 1; Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Pièce 2; Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Débarras 1; Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Débarras 2; Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Cuisine; Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Dégagement 1; Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Pièce 3; Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Pièce 4; Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Dégagement 2; Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - WC; Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Salle de bain	Plafond	Enduit + peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P018; P019	

ZPSO-014a : Partie à inspecter : Colle de faïence.

Niveau : Bat Hardy

Ouvrage	Localisation	Zone	Matériau(x) ou produit(s)	Conclusion	N° Echantillon	Photo
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Cuisine	Mur	Colle de faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P020	

ZPSO-015a : Partie à inspecter : Colle de faïence.

Niveau : Bat Hardy

Ouvrage	Localisation	Zone	Matériau(x) ou produit(s)	Conclusion	N° Echantillon	Photo
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Salle de bain	Mur	Colle de faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P021	

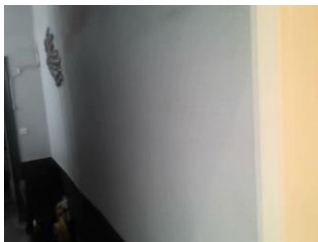
ZPSO-016a : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (Enduit + peinture).

Niveau : Bat Hardy

Ouvrage	Localisation	Zone	Matériau(x) ou produit(s)	Conclusion	N° Echantillon	Photo
Murs et cloisons maçonnés	Bat Hardy - R+1 - Lgt Droit - Entrée; Bat Hardy - R+1 - Lgt Droit - Chambre; Bat Hardy - R+1 - Lgt Droit - Séjour; Bat Hardy - R+1 - Lgt Droit - Cuisine	Mur sur extérieur	Enduit + peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P022; P023	

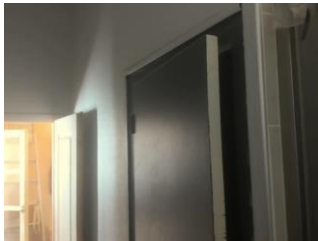
ZPSO-017a : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (Enduit + peinture).

Niveau : Bat Hardy

Ouvrage	Localisation	Zone	Matériau(x) ou produit(s)	Conclusion	N° Echantillon	Photo
Murs et cloisons maçonnés	Bat Hardy - R+1 - Lgt Droit - Entrée; Bat Hardy - R+1 - Lgt Droit - Chambre; Bat Hardy - R+1 - Lgt Droit - Séjour; Bat Hardy - R+1 - Lgt Droit - Cuisine	Mur de refend	Enduit + peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P024; P025	

ZPSO-018a : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (Enduit + peinture).

Niveau : Bat Hardy

Ouvrage	Localisation	Zone	Matériau(x) ou produit(s)	Conclusion	N° Echantillon	Photo
Murs et cloisons maçonnés	Bat Hardy - R+1 - Lgt Droit - Entrée; Bat Hardy - R+1 - Lgt Droit - Salle d'eau; Bat Hardy - R+1 - Lgt Droit - WC	Cloison	Enduit + peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P026; P027	

ZPSO-019a : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (Enduit plâtre).

Niveau : Bat Hardy

Ouvrage	Localisation	Zone	Matériau(x) ou produit(s)	Conclusion	N° Echantillon	Photo
Plafonds	Bat Hardy - R+1 - Lgt Droit - Entrée; Bat Hardy - R+1 - Lgt Droit - Salle d'eau; Bat Hardy - R+1 - Lgt Droit - WC; Bat Hardy - R+1 - Lgt Droit - Chambre; Bat Hardy - R+1 - Lgt Droit - Séjour; Bat Hardy - R+1 - Lgt Droit - Cuisine	Plafond	Enduit plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P028; P029	

ZPSO-020a : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (Enduit + peinture).

Niveau : Bat Hardy

Ouvrage	Localisation	Zone	Matériau(x) ou produit(s)	Conclusion	N° Echantillon	Photo
Murs et cloisons maçonnés	Bat Hardy - R+2 - Lgt gauche - Cuisine; Bat Hardy - R+2 - Lgt gauche - Séjour; Bat Hardy - R+2 - Lgt gauche - Chambre	Mur sur extérieur	Enduit + peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P030; P031	

ZPSO-021a : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (Enduit + peinture).

Niveau : Bat Hardy

Ouvrage	Localisation	Zone	Matériau(x) ou produit(s)	Conclusion	N° Echantillon	Photo
Murs et cloisons maçonnés	Bat Hardy - R+2 - Lgt gauche - Cuisine; Bat Hardy - R+2 - Lgt gauche - Séjour; Bat Hardy - R+2 - Lgt gauche - Chambre	Mur de refend	Enduit + peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P032; P033	

ZPSO-022a : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (Enduit + peinture).

Niveau : Bat Hardy

Ouvrage	Localisation	Zone	Matériau(x) ou produit(s)	Conclusion	N° Echantillon	Photo
Murs et cloisons maçonnés	Bat Hardy - R+2 - Lgt gauche - Salle de bain / WC; Bat Hardy - R+2 - Lgt gauche - Dégagement; Bat Hardy - R+2 - Lgt gauche - Chambre	Cloison	Enduit + peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P034; P035	

ZPSO-023a : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (Enduit + peinture).

Niveau : Bat Hardy

Ouvrage	Localisation	Zone	Matériau(x) ou produit(s)	Conclusion	N° Echantillon	Photo
Plafonds	Bat Hardy - R+2 - Lgt gauche - Cuisine; Bat Hardy - R+2 - Lgt gauche - Salle de bain / WC; Bat Hardy - R+2 - Lgt gauche - Séjour; Bat Hardy - R+2 - Lgt gauche - Dégagement; Bat Hardy - R+2 - Lgt gauche - Chambre	Plafond	Enduit + peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P036; P037	

ZPSO-024a : Partie à inspecter : Colle de faïence.

Niveau : Bat Hardy

Ouvrage	Localisation	Zone	Matériau(x) ou produit(s)	Conclusion	N° Echantillon	Photo
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Bat Hardy - R+2 - Lgt gauche - Cuisine	Mur	Colle de faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P038	

ZPSO-025a : Partie à inspecter : Colle de faïence.

Niveau : Bat Hardy

Ouvrage	Localisation	Zone	Matériau(x) ou produit(s)	Conclusion	N° Echantillon	Photo
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Bat Hardy - R+2 - Lgt gauche - Salle de bain / WC	Mur	Colle de faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P039	

ZPSO-026a : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (Enduit + peinture).

Niveau : Bat Hardy

Ouvrage	Localisation	Zone	Matériau(x) ou produit(s)	Conclusion	N° Echantillon	Photo
Murs et cloisons maçonnés	Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - Chambre 1; Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - Chambre 2; Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - Chambre 3; Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - WC; Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - Salle de bain; Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - Cuisine; Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - Séjour	Mur sur extérieur	Enduit + peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P040; P041	

ZPSO-027a : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (Enduit + peinture).

Niveau : Bat Hardy

Ouvrage	Localisation	Zone	Matériau(x) ou produit(s)	Conclusion	N° Echantillon	Photo
Murs et cloisons maçonnés	Bat Hardy - R+1 - Lgt Droit - Cuisine; Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - Dégagement 1; Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - Séjour; Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - Chauffage	Mur de refend	Enduit + peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P042; P043	

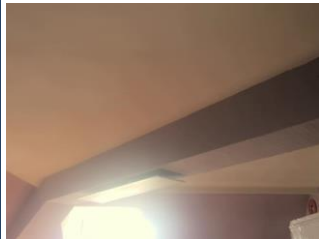
ZPSO-028a : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (Enduit + peinture).

Niveau : Bat Hardy

Ouvrage	Localisation	Zone	Matériau(x) ou produit(s)	Conclusion	N° Echantillon	Photo
Murs et cloisons maçonnés	Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - Dégagement 1; Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - Chambre 1; Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - Chambre 2; Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - Chambre 3; Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - WC; Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - Salle de bain	Cloison	Enduit + peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P044; P045	

ZPSO-029a : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (Enduit + peinture).

Niveau : Bat Hardy

Ouvrage	Localisation	Zone	Matériau(x) ou produit(s)	Conclusion	N° Echantillon	Photo
Plafonds	Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - Entrée; Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - Dégagement 1; Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - Chambre 1; Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - Chambre 2; Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - Chambre 3; Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - WC; Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - Salle de bain; Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - Cuisine; Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - Séjour; Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - Chauffage	Plafond	Enduit + peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P046; P047	

ZPSO-030a : Partie à inspecter : Colle de Tomette.

Niveau : Bat Hardy

Ouvrage	Localisation	Zone	Matériau(x) ou produit(s)	Conclusion	N° Echantillon	Photo
Revêtements de sols	Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - Chambre 3	Plancher	Colle de Tomette	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P048	

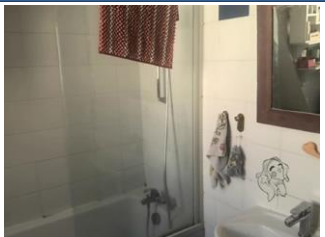
ZPSO-031a : Partie à inspecter : Ragréage.

Niveau : Bat Hardy

Ouvrage	Localisation	Zone	Matériau(x) ou produit(s)	Conclusion	N° Echantillon	Photo
Revêtements de sols	Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - Chambre 3	Plancher	Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P049	

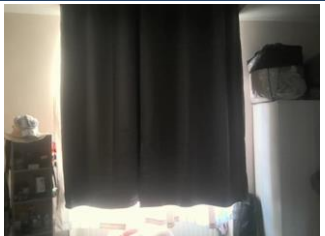
ZPSO-032a : Partie à inspecter : Colle de faïence.

Niveau : Bat Hardy

Ouvrage	Localisation	Zone	Matériau(x) ou produit(s)	Conclusion	N° Echantillon	Photo
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - Salle de bain	Mur	Colle de faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P050	

ZPSO-033a : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (Enduit + peinture).

Niveau : Bat Hardy

Ouvrage	Localisation	Zone	Matériau(x) ou produit(s)	Conclusion	N° Echantillon	Photo
Murs et cloisons maçonnés	Bat Hardy - RDC - Lgt gauche - Chambre 2	Mur sur extérieur	Enduit + peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P051; P052	

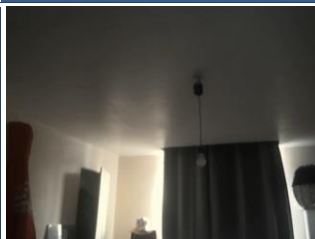
ZPSO-034a : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (Enduit + peinture).

Niveau : Bat Hardy

Ouvrage	Localisation	Zone	Matériau(x) ou produit(s)	Conclusion	N° Echantillon	Photo
Murs et cloisons maçonnés	Bat Hardy - RDC - Lgt gauche - Chambre 2	Mur de refend	Enduit + peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P053; P054	

ZPSO-035a : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (Enduit + peinture).

Niveau : Bat Hardy

Ouvrage	Localisation	Zone	Matériau(x) ou produit(s)	Conclusion	N° Echantillon	Photo
Plafonds	Bat Hardy - RDC - Lgt gauche - Chambre 2	Plafond	Enduit + peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P055; P056	

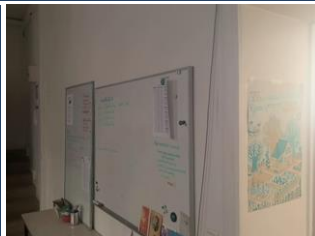
ZPSO-036a : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (Enduit + peinture).

Niveau : Bat Hardy

Ouvrage	Localisation	Zone	Matériau(x) ou produit(s)	Conclusion	N° Echantillon	Photo
Murs et cloisons maçonnés	Bat Hardy - RDC - Bureaux - Bureau 1; Bat Hardy - RDC - Bureaux - Bureau 2	Mur sur extérieur	Enduit + peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P057; P058	

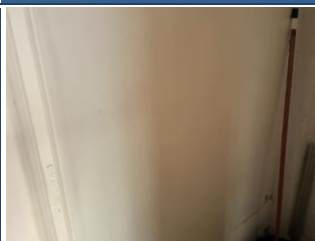
ZPSO-037a : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (Enduit + peinture).

Niveau : Bat Hardy

Ouvrage	Localisation	Zone	Matériau(x) ou produit(s)	Conclusion	N° Echantillon	Photo
Murs et cloisons maçonnés	Bat Hardy - RDC - Bureaux - Bureau 1; Bat Hardy - RDC - Bureaux - Bureau 2	Mur de refend	Enduit + peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P059; P060	

ZPSO-038a : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (Enduit + peinture).

Niveau : Bat Hardy

Ouvrage	Localisation	Zone	Matériau(x) ou produit(s)	Conclusion	N° Echantillon	Photo
Murs et cloisons maçonnés	Bat Hardy - RDC - Bureaux - Entrée	Doublage	Enduit + peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P061	

ZPSO-039a : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (Enduit + peinture).

Niveau : RDC vers combles

Ouvrage	Localisation	Zone	Matériau(x) ou produit(s)	Conclusion	N° Echantillon	Photo
Murs et cloisons maçonnés	RDC vers combles - Cage d'escalier	Mur	Enduit + peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P062; P063; P067; P070	

ZPSO-040a : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (Enduit + peinture).

Niveau : RDC vers combles

Ouvrage	Localisation	Zone	Matériau(x) ou produit(s)	Conclusion	N° Echantillon	Photo
Plafonds	RDC vers combles - Cage d'escalier	sous rampants	Enduit + peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P064	

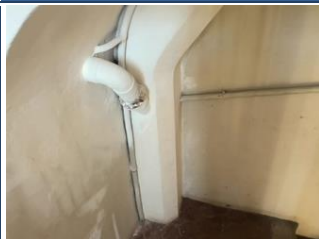
ZPSO-041a : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (Enduit + peinture).

Niveau : RDC vers combles

Ouvrage	Localisation	Zone	Matériau(x) ou produit(s)	Conclusion	N° Echantillon	Photo
Plafonds	RDC vers combles - Cage d'escalier	marches	Enduit + peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P065	

ZPSO-042a : Partie à inspecter : Conduit en fibres-ciment.

Niveau : Combles

Ouvrage	Localisation	Zone	Matériau(x) ou produit(s)	Conclusion	N° Echantillon	Photo
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Combles - Pièce 1; RDC vers combles - Cage d'escalier	Conduit vertical	Conduit en fibres-ciment	Présence d'amiante (sur jugement de l'opérateur)		

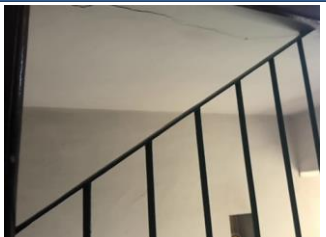
ZPSO-043a : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (Enduit + peinture).

Niveau : RDC vers combles

Ouvrage	Localisation	Zone	Matériau(x) ou produit(s)	Conclusion	N° Echantillon	Photo
Murs et cloisons maçonnés	RDC vers combles - Cage d'escalier	Mur sur extérieur	Enduit + peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P066; P069; P072	

ZPSO-044a : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (Enduit + peinture).

Niveau : RDC vers combles

Ouvrage	Localisation	Zone	Matériau(x) ou produit(s)	Conclusion	N° Echantillon	Photo
Plafonds	RDC vers combles - Cage d'escalier	Sous face de l'escalier	Enduit + peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P068; P071	

ZPSO-045a : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (Enduit).

Niveau : Bat Hardy 6 Sous-sol

Ouvrage	Localisation	Zone	Matériau(x) ou produit(s)	Conclusion	N° Echantillon	Photo
Murs et cloisons maçonnés	Bat Hardy 6 Sous-sol - Pièce 1; Bat Hardy 6 Sous-sol - Pièce 2; Bat Hardy 6 Sous-sol - Pièce 3; Bat Hardy 6 Sous-sol - Pièce 4	Mur	Enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P073; P074; P075; P076	

ZPSO-046a : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (Enduit).

Niveau : Bat Hardy 6 Sous-sol

Ouvrage	Localisation	Zone	Matériau(x) ou produit(s)	Conclusion	N° Echantillon	Photo
Plafonds	Bat Hardy 6 Sous-sol - Pièce 1; Bat Hardy 6 Sous-sol - Pièce 2; Bat Hardy 6 Sous-sol - Pièce 3; Bat Hardy 6 Sous-sol - Pièce 4	Plafond	Enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P077; P078	

ZPSO-047a : Partie à inspecter : Ardoises composites hors fibro ciment (Colle d"Ardoises).

Niveau : Bat Hardy 6 Sous-sol

Ouvrage	Localisation	Zone	Matériau(x) ou produit(s)	Conclusion	N° Echantillon	Photo
Ardoises, bardeaux bitumineux	Bat Hardy 6 Sous-sol - Cave 4	Ardoises	Colle d"Ardoises	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P079; P080	

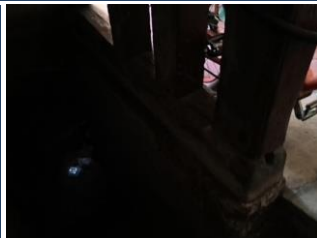
ZPSO-048a : Partie à inspecter : Ardoises composites hors fibro ciment (Ardoises).

Niveau : Bat Hardy 6 Sous-sol

Ouvrage	Localisation	Zone	Matériau(x) ou produit(s)	Conclusion	N° Echantillon	Photo
Ardoises, bardeaux bitumineux	Bat Hardy 6 Sous-sol - Cave 4	Plafond	Ardoises	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P081	

ZPSO-049a : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (Enduit + peinture).

Niveau : Bat Hardy

Ouvrage	Localisation	Zone	Matériau(x) ou produit(s)	Conclusion	N° Echantillon	Photo
Murs et cloisons maçonnés	Bat Hardy - RDC vers Sous sol - Cage d'escalier	Mur	Enduit + peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P082; P083	

ZPSO-050a : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (Enduit + peinture).

Niveau : Bat Hardy

Ouvrage	Localisation	Zone	Matériau(x) ou produit(s)	Conclusion	N° Echantillon	Photo
Plafonds	Bat Hardy - RDC vers Sous sol - Cage d'escalier	Sous face de l'escalier	Enduit + peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P084	

VALIDATION DU REPÉRAGE

Analyse documentaire

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	-
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	-
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	-

Écarts, adjonctions et suppressions par rapport aux arrêtés en vigueur

Procédures de prélèvements : L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions des arrêtés.

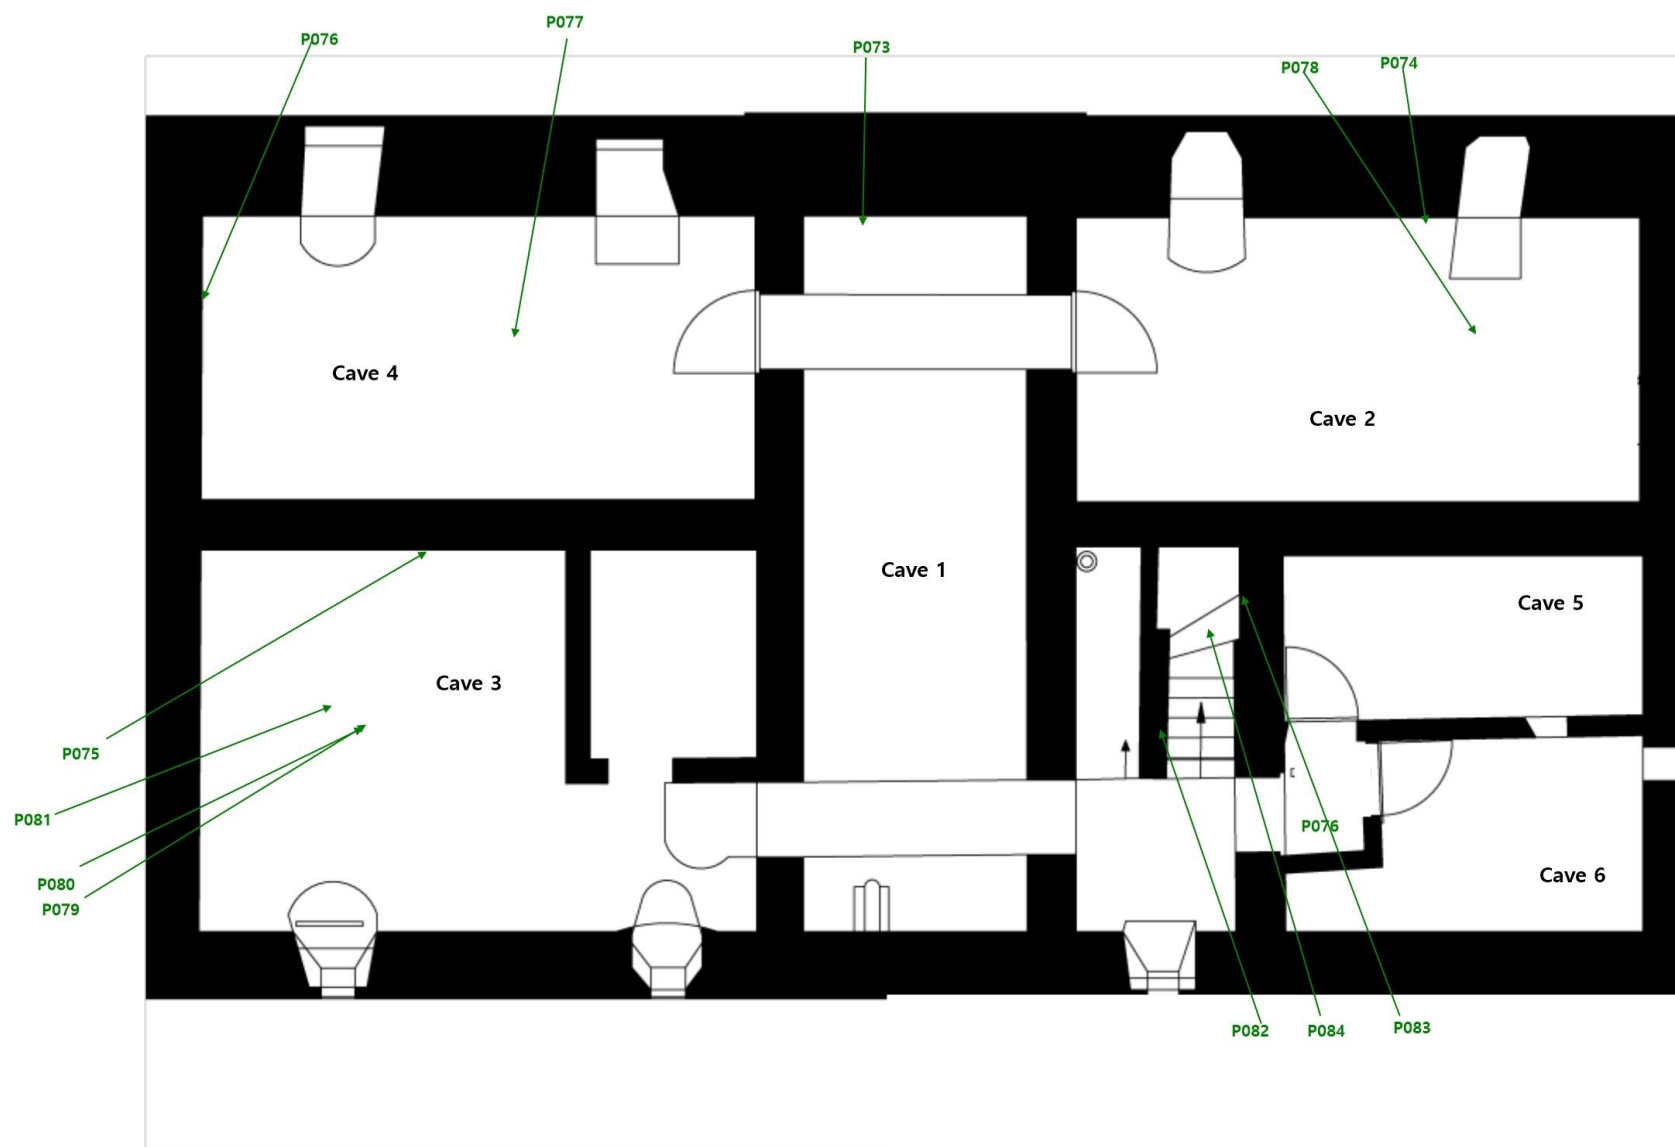
Cachet de l'entreprise	Signature de l'opérateur	Date de visite et d'établissement de l'état	
BTP Diagnostics Immeuble Central Gare 1 place Charles de Gaulle 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX Tél. : 01 39 44 28 92 - Fax : 01 39 44 72 30 SIRET : 901 305 763 00012		Visite	Effectuée le : 27/03/2025
			par : RIVIERE Alexis
		Rapport	Rédigé le : 08/04/2025
			à : VERSAILLES

PLAN(S) DE LOCALISATION

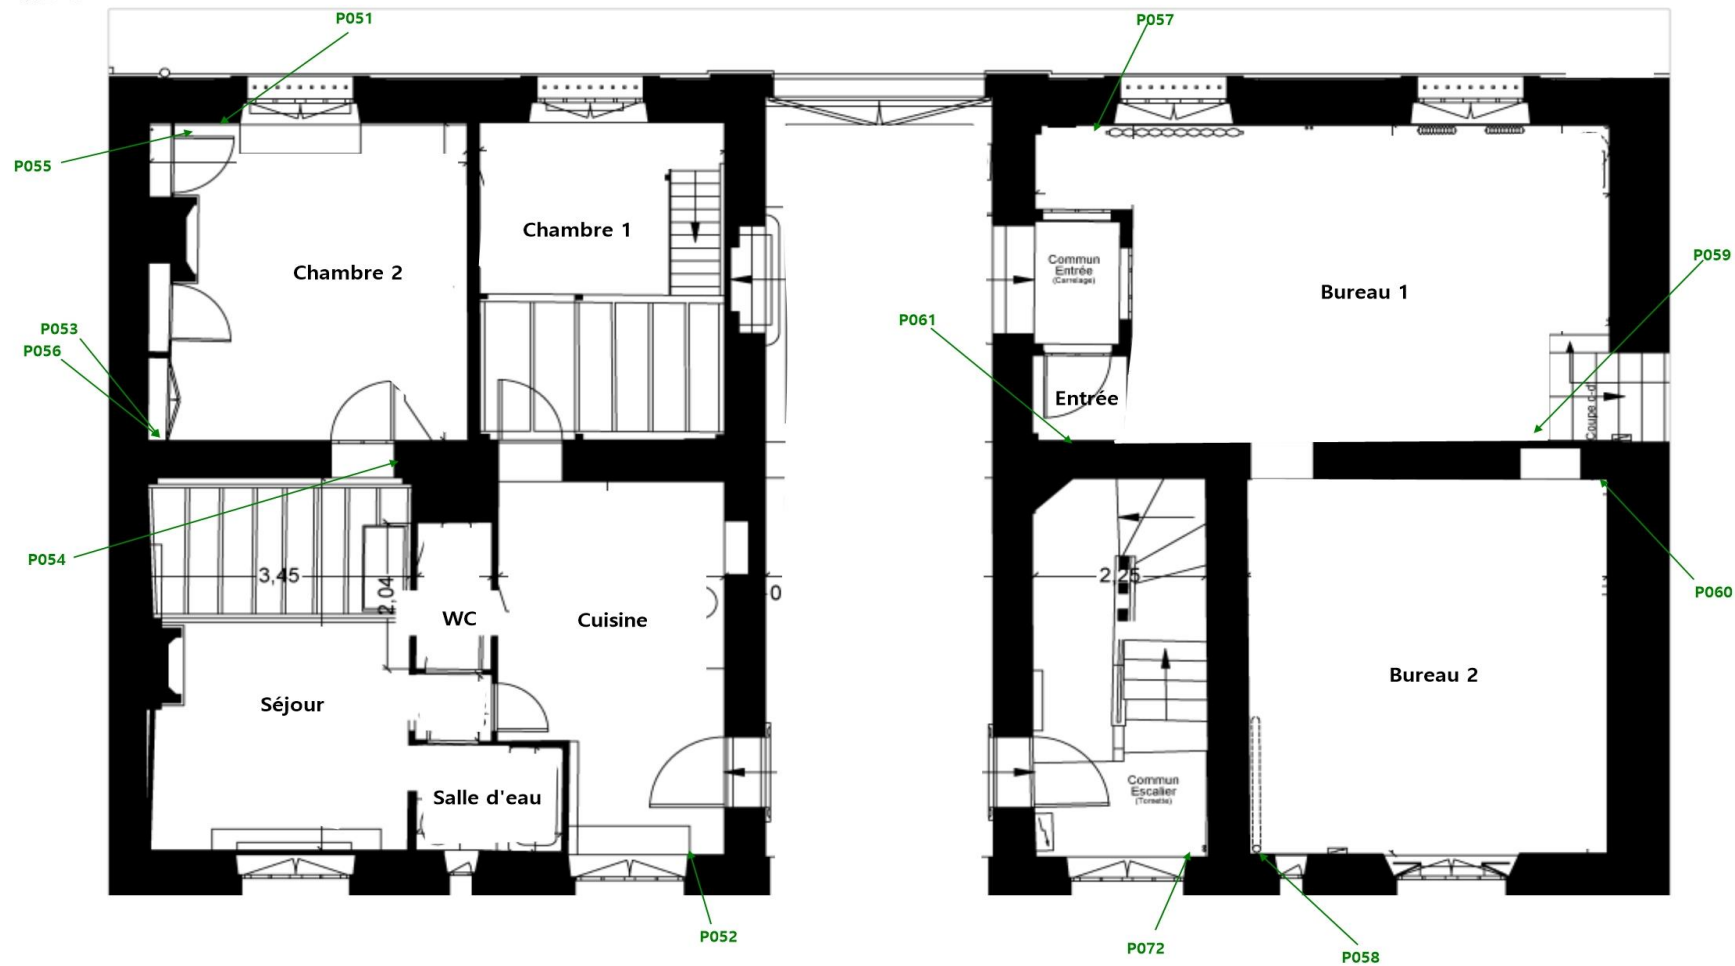
Sont précisées sur le(s) plan(s) ou croquis les informations suivantes :

- La localisation des parties de bâtiment visitées, le périmètre de repérage et les locaux non visités
- La localisation des prélèvements réalisés
- La localisation des matériaux et produits contenant de l'amiante ou susceptibles d'en contenir si des investigations et des analyses ultérieures doivent être effectuées pour conclure.
- La localisation des sondages faisant suites à des investigations approfondies.

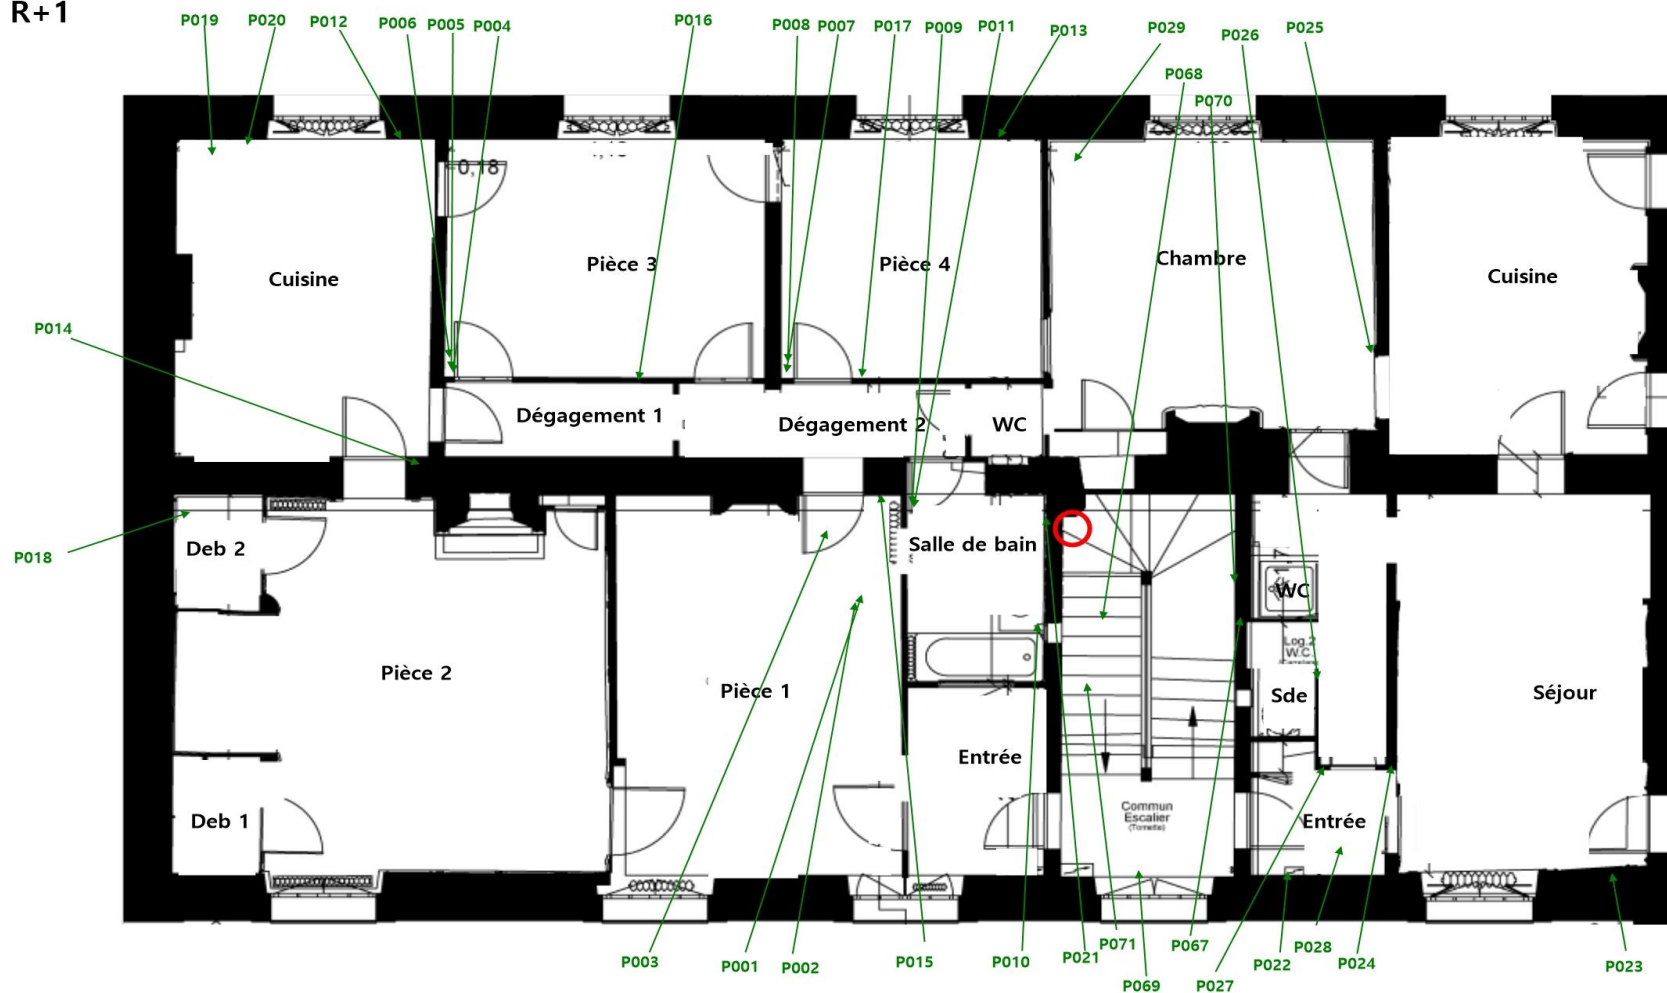
Sous-sol



RDC



R+1



Matériaux et produits contenant de l'amiante :



ZPSO-042a
Conduit en fibres-ciment
Présence d'amiante

R+2



Matériaux et produits contenant de l'amiante :

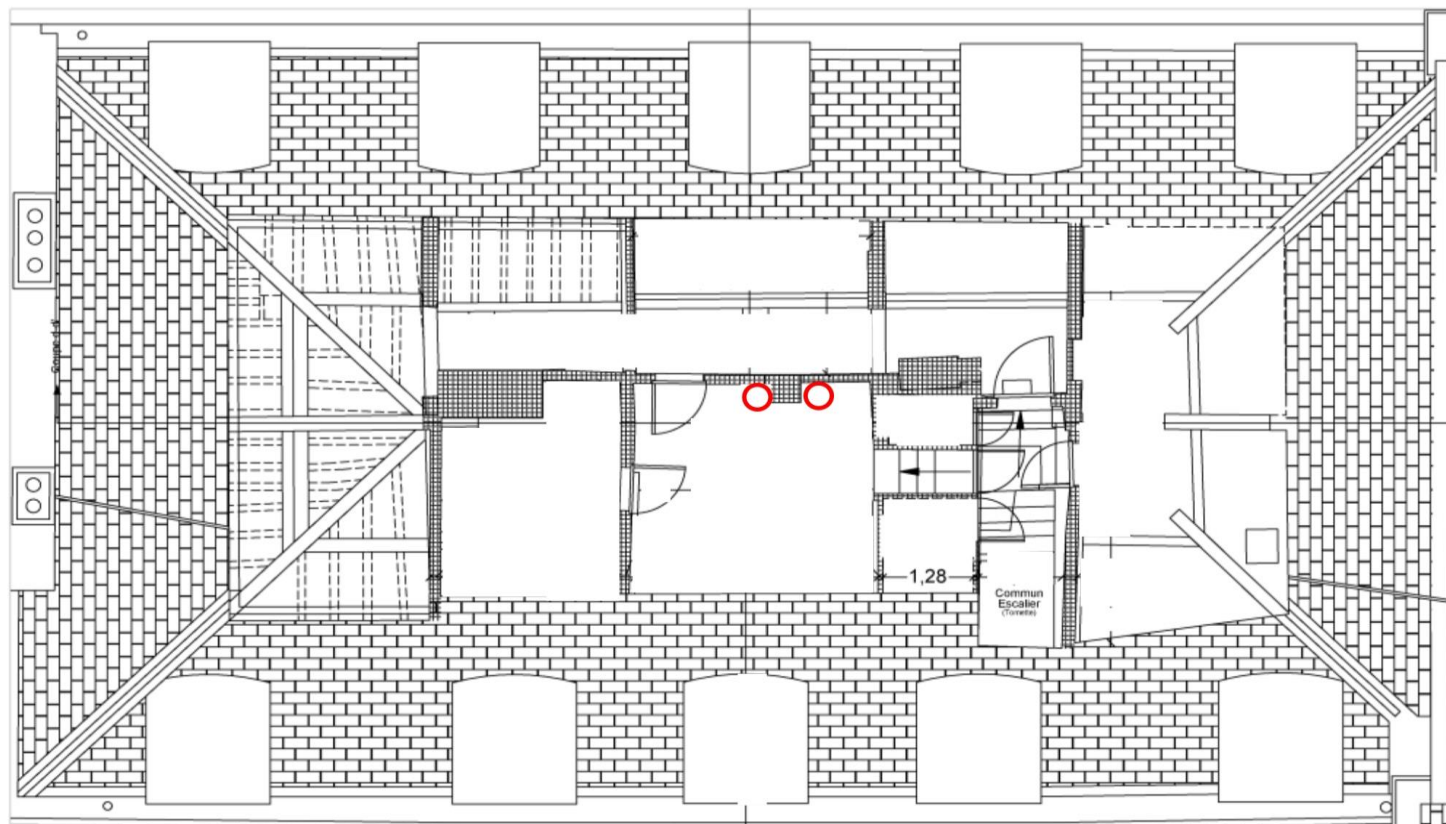


a ZPSO-042a

Conduit en fibres-ciment

Présence d'amiante

COMBLES



Matériaux et produits contenant de l'amiante :



ZPSO-042a
Conduit en fibres-ciment
Présence d'amiante

OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES / MÉTHODOLOGIE

AVERTISSEMENT

L'attention du propriétaire est attirée sur le fait que la recherche des matériaux et produits contenant de l'amiante s'applique aux matériaux et produits incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble bâti (cf. annexe 1 de l'Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis).

Le repérage est réalisé dans toutes les zones et les parties de l'immeuble sur lesquelles les travaux auront un impact direct ou indirect (vibrations, chocs, etc.)

Dans le cadre de la réalisation de cette mission de repérage avant travaux, **la liste des matériaux de construction concernés par le repérage est directement en lien avec la nature des travaux envisagés** (matériaux concernés directement ou indirectement par les travaux). L'annexe 1 de l'Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis représente la base du repérage. Cette liste est non exhaustive et l'opérateur de repérage est susceptible d'inclure dans le programme de repérage tout autre matériau susceptible de contenir de l'amiante compris dans les zones et parties de l'immeuble concernées par les travaux.

OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES

Conformément à l'article 11 de l'Arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis :

- Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.
- En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.
- En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.
- En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

MÉTHODOLOGIE DE REPÉRAGE

La mission est réalisée conformément à l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.

Pour mener à bien sa mission de repérage, l'opérateur recherche et identifie les matériaux et produits relevant de son programme de repérage et présents dans le périmètre de sa mission. Préalablement au démarrage des investigations sur site, ce programme et ce périmètre sont transmis pour avis au donneur d'ordre pour avis éventuel sur leur cohérence avec le programme de travaux.

Pour réaliser le repérage, l'opérateur procède à une inspection visuelle de tous les composants et parties de composants de la construction concernés par les travaux programmés, au besoin en réalisant des investigations approfondies. Il repère parmi les matériaux et produits présents ceux qui relèvent de son programme de repérage et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante, et ceux qui ne le sont pas.

Il conclut s'agissant de chaque matériau et produit identifié comme susceptible de contenir de l'amiante quant à la présence ou à l'absence d'amiante.

L'opérateur de repérage exploite les informations concernant les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante résultant :

- d'un précédent repérage de l'amiante portant en tout ou partie sur le périmètre de la mission de repérage commandée
- d'un marquage sur un matériau ou un produit ou de documents techniques.

S'il ne dispose d'aucune information concernant les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, ou s'il estime insuffisante la qualité des informations dont il dispose du fait de leur incomplétude, de leur défaut de fiabilité ou de pertinence, il appartient à l'opérateur de repérage de prélever un ou plusieurs échantillons en vue d'une analyse afin de pouvoir conclure à la présence ou à l'absence d'amiante dans les matériaux ou les produits susceptibles d'en contenir.

Afin d'optimiser ses investigations et notamment le nombre de prélèvements devant être réalisés pour analyse, l'opérateur de repérage définit et valide des ZPSO (Zones présentant des similitudes d'ouvrages). Pour cela il réalise des sondages lui permettant de s'assurer que des composants de construction sont semblables.

Au sujet de la quantification : Le fait d'estimer la quantité de matériaux et produits contenant de l'amiante fait partie de la mission de repérage. Cette estimation permet au donneur d'ordre d'évaluer les quantités prévisibles de déchets amiantés.

Cependant, la quantité indiquée est une estimation et ne peut constituer à elle seule une base de travail pour l'intervention et/ou le retrait du composant. La valeur de la quantité est exprimée selon l'accord avec le donneur d'ordre au préalable (par unité, par surface, par linéaire, par masse ou par volume). En l'absence d'indication du donneur d'ordre, la valeur sera déterminée au choix de l'opérateur de repérage.

SYNTHESE ET PV DES ANALYSES LABORATOIRE

ZPSO	N° échantillon	Localisation du prélèvement	Résultat
ZPSO-001a	P001	Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Pièce 1	Absence d'amiante
ZPSO-002a	P002	Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Pièce 1	Absence d'amiante
ZPSO-003a	P003	Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Pièce 1	Absence d'amiante
ZPSO-004a	P004	Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Pièce 3	Absence d'amiante
ZPSO-005a	P005	Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Pièce 3	Absence d'amiante
ZPSO-006a	P006	Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Pièce 3	Absence d'amiante
ZPSO-007a	P007	Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Pièce 4	Absence d'amiante
ZPSO-005a	P008	Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Pièce 4	Absence d'amiante
ZPSO-008a	P009	Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Salle de bain	Absence d'amiante
	P010	Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Salle de bain	Absence d'amiante
ZPSO-009a	P011	Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Salle de bain	Absence d'amiante
ZPSO-010a	P012	Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Cuisine	Absence d'amiante
	P013	Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Pièce 4	Absence d'amiante
ZPSO-011a	P014	Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Cuisine	Absence d'amiante
	P015	Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Pièce 1	Absence d'amiante
ZPSO-012a	P016	Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Dégagement 1	Absence d'amiante
	P017	Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Pièce 4	Absence d'amiante
ZPSO-013a	P018	Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Débarras 2	Absence d'amiante
	P019	Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Cuisine	Absence d'amiante
ZPSO-014a	P020	Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Cuisine	Absence d'amiante
ZPSO-015a	P021	Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Salle de bain	Absence d'amiante
ZPSO-016a	P022	Bat Hardy - R+1 - Lgt Droit - Entrée	Absence d'amiante
	P023	Bat Hardy - R+1 - Lgt Droit - Séjour	Absence d'amiante
ZPSO-017a	P024	Bat Hardy - R+1 - Lgt Droit - Entrée	Absence d'amiante
	P025	Bat Hardy - R+1 - Lgt Droit - Chambre	Absence d'amiante
ZPSO-018a	P026	Bat Hardy - R+1 - Lgt Droit - Salle d'eau	Absence d'amiante
	P027	Bat Hardy - R+1 - Lgt Droit - Entrée	Absence d'amiante
ZPSO-019a	P028	Bat Hardy - R+1 - Lgt Droit - Entrée	Absence d'amiante
	P029	Bat Hardy - R+1 - Lgt Droit - Chambre	Absence d'amiante
ZPSO-020a	P030	Bat Hardy - R+2 - Lgt gauche - Cuisine	Absence d'amiante
	P031	Bat Hardy - R+2 - Lgt gauche - Séjour	Absence d'amiante

ZPSO	N° échantillon	Localisation du prélèvement	Résultat
ZPSO-021a	P032	Bat Hardy - R+2 - Lgt gauche - Cuisine	Absence d'amiante
	P033	Bat Hardy - R+2 - Lgt gauche - Séjour	Absence d'amiante
ZPSO-022a	P034	Bat Hardy - R+2 - Lgt gauche - Salle de bain / WC	Absence d'amiante
	P035	Bat Hardy - R+2 - Lgt gauche - Dégageement	Absence d'amiante
ZPSO-023a	P036	Bat Hardy - R+2 - Lgt gauche - Cuisine	Absence d'amiante
	P037	Bat Hardy - R+2 - Lgt gauche - Dégageement	Absence d'amiante
ZPSO-024a	P038	Bat Hardy - R+2 - Lgt gauche - Cuisine	Absence d'amiante
ZPSO-025a	P039	Bat Hardy - R+2 - Lgt gauche - Salle de bain / WC	Absence d'amiante
ZPSO-026a	P040	Bat Hardy - R+1 - Lgt Droit - Cuisine	Absence d'amiante
	P041	Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - Chambre 3	Absence d'amiante
ZPSO-027a	P042	Bat Hardy - R+1 - Lgt Droit - Cuisine	Absence d'amiante
	P043	Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - Dégageement 1	Absence d'amiante
ZPSO-028a	P044	Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - Chambre 2	Absence d'amiante
	P045	Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - Dégageement 1	Absence d'amiante
ZPSO-029a	P046	Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - Chauffage	Absence d'amiante
	P047	Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - Salle de bain	Absence d'amiante
ZPSO-030a	P048	Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - Chambre 3	Absence d'amiante
ZPSO-031a	P049	Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - Chambre 3	Absence d'amiante
ZPSO-032a	P050	Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - Salle de bain	Absence d'amiante
ZPSO-033a	P051	Bat Hardy - RDC - Lgt gauche - Chambre 2	Absence d'amiante
	P052	Bat Hardy - RDC - Lgt gauche - Chambre 2	Absence d'amiante
ZPSO-034a	P053	Bat Hardy - RDC - Lgt gauche - Chambre 2	Absence d'amiante
	P054	Bat Hardy - RDC - Lgt gauche - Chambre 2	Absence d'amiante
ZPSO-035a	P055	Bat Hardy - RDC - Lgt gauche - Chambre 2	Absence d'amiante
	P056	Bat Hardy - RDC - Lgt gauche - Chambre 2	Absence d'amiante
ZPSO-036a	P057	Bat Hardy - RDC - Bureaux - Bureau 1	Absence d'amiante
	P058	Bat Hardy - RDC - Bureaux - Bureau 2	Absence d'amiante
ZPSO-037a	P059	Bat Hardy - RDC - Bureaux - Bureau 1	Absence d'amiante
	P060	Bat Hardy - RDC - Bureaux - Bureau 2	Absence d'amiante
ZPSO-038a	P061	Bat Hardy - RDC - Bureaux - Entrée	Absence d'amiante
ZPSO-039a	P062	RDC vers combles - Cage d'escalier	Absence d'amiante
	P063	RDC vers combles - Cage d'escalier	Absence d'amiante
ZPSO-040a	P064	RDC vers combles - Cage d'escalier	Absence d'amiante

ZPSO	N° échantillon	Localisation du prélèvement	Résultat
ZPSO-041a	P065	RDC vers combles - Cage d'escalier	Absence d'amiante
ZPSO-043a	P066	RDC vers combles - Cage d'escalier	Absence d'amiante
ZPSO-039a	P067	RDC vers combles - Cage d'escalier	Absence d'amiante
ZPSO-044a	P068	RDC vers combles - Cage d'escalier	Absence d'amiante
ZPSO-043a	P069	RDC vers combles - Cage d'escalier	Absence d'amiante
ZPSO-039a	P070	RDC vers combles - Cage d'escalier	Absence d'amiante
ZPSO-044a	P071	RDC vers combles - Cage d'escalier	Absence d'amiante
ZPSO-043a	P072	RDC vers combles - Cage d'escalier	Absence d'amiante
ZPSO-045a	P073	Bat Hardy 6 Sous-sol - Pièce 1	Absence d'amiante
	P074	Bat Hardy 6 Sous-sol - Pièce 2	Absence d'amiante
	P075	Bat Hardy 6 Sous-sol - Pièce 3	Absence d'amiante
	P076	Bat Hardy 6 Sous-sol - Pièce 4	Absence d'amiante
ZPSO-046a	P077	Bat Hardy 6 Sous-sol - Pièce 4	Absence d'amiante
	P078	Bat Hardy 6 Sous-sol - Pièce 1	Absence d'amiante
ZPSO-047a	P079	Bat Hardy 6 Sous-sol - Pièce 4	Absence d'amiante
	P080	Bat Hardy 6 Sous-sol - Pièce 4	Absence d'amiante
ZPSO-048a	P081	Bat Hardy 6 Sous-sol - Pièce 4	Absence d'amiante
ZPSO-049a	P082	Bat Hardy - RDC vers Sous sol - Cage d'escalier	Absence d'amiante
	P083	Bat Hardy - RDC vers Sous sol - Cage d'escalier	Absence d'amiante
ZPSO-050a	P084	Bat Hardy - RDC vers Sous sol - Cage d'escalier	Absence d'amiante



BTP DIAGNOSTICS
Monsieur Alexis RIVIERE
12 Avenue du Québec
91140 VILLEBON-SUR-YVETTE

Notre référence : AR-25-LH-026042-01

Numéro de dossier : 25H009102

Référence de dossier : Dossier: C-DI78-2025-30-260373

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25H009102-001 - Référence *P001* - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Moquette - Jonc de mer (+ colle) - Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Piece 1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25H009102-002 - Référence *P002* - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Colle non bitumineuse + ragreage - Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Piece 1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25H009102-003 - Référence *P003* - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragreage - Ragreage - Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Piece 1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25H009102-004 - Référence *P004* - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Moquette - Moquette rouge - Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Piece 3, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25H009102-005 - Référence *P005* - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Linoleum (Couche 2) - Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Piece 3, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25H009102-006 - Référence *P006* - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de Toiettes - Colle de Toiettes - Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Piece 3, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS
80-84 rue des Meuniers
92220 Bagneux
Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses>
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25H009102-007 - Référence *P007* - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Moquette - Moquette bleue - Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Piece 4, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25H009102-008 - Référence *P008* - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Linoleum (Couche 2) - Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Piece 4, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25H009102-009 - Référence *P009* - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Salle de bain, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25H009102-010 - Référence *P010* - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Salle de bain, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25H009102-011 - Référence *P011* - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragreage - Ragreage - Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Salle de bain, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25H009102-012 - Référence *P012* - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit + peinture - Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Cuisine, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25H009102-013 - Référence *P013* - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit + peinture - Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Piece 4, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25H009102-014 - Référence *P014* - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit + peinture - Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Cuisine, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25H009102-015 - Référence *P015* - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit + peinture - Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Piece 1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

80-84 rue des Meuniers
92220 Bagneux

Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses>
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25H009102-016 - Référence *P016* - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit + peinture - Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Degagement 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25H009102-017 - Référence *P017* - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit + peinture - Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Piece 4*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25H009102-018 - Référence *P018* - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit + peinture - Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Debaras 2*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25H009102-019 - Référence *P019* - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit + peinture - Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Cuisine*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25H009102-020 - Référence *P020* - 3 - *Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Cuisine*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25H009102-021 - Référence *P021* - 3 - *Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Salle de bain*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25H009102-022 - Référence *P022* - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit + peinture - Bat Hardy - R+1 - Lgt Droit - Entree*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25H009102-023 - Référence *P023* - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit + peinture - Bat Hardy - R+1 - Lgt Droit - Séjour*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25H009102-024 - Référence *P024* - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit + peinture - Bat Hardy - R+1 - Lgt Droit - Entree*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

80-84 rue des Meuniers

92220 Bagneux

Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses>

S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25H009102-025 - Référence *P025* - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit + peinture - Bat Hardy - R+1 - Lgt Droit - Chambre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25H009102-026 - Référence *P026* - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit + peinture - Bat Hardy - R+1 - Lgt Droit - Salle d'eau*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25H009102-027 - Référence *P027* - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit + peinture - Bat Hardy - R+1 - Lgt Droit - Entrée*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25H009102-028 - Référence *P028* - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit plat - Bat Hardy - R+1 - Lgt Droit - Entrée*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25H009102-029 - Référence *P029* - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit plat - Bat Hardy - R+1 - Lgt Droit - Chambre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25H009102-030 - Référence *P030* - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit + peinture - Bat Hardy - R+2 - Lgt gauche - Cuisine*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25H009102-031 - Référence *P031* - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit + peinture - Bat Hardy - R+2 - Lgt gauche - Séjour*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25H009102-032 - Référence *P032* - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit + peinture - Bat Hardy - R+2 - Lgt gauche - Cuisine*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25H009102-033 - Référence *P033* - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit + peinture - Bat Hardy - R+2 - Lgt gauche - Séjour*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

80-84 rue des Meuniers
92220 Bagneux

Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses>
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25H009102-034 - Référence P034 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit + peinture - Bat Hardy - R+2 - Lgt gauche - Salle de bain, WC*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25H009102-035 - Référence P035 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit + peinture - Bat Hardy - R+2 - Lgt gauche - Degagement*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25H009102-036 - Référence P036 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit + peinture - Bat Hardy - R+2 - Lgt gauche - Cuisine*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25H009102-037 - Référence P037 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit + peinture - Bat Hardy - R+2 - Lgt gauche - Degagement*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25H009102-038 - Référence P038 - 3 - *Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - Bat Hardy - R+2 - Lgt gauche - Cuisine*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25H009102-039 - Référence P039 - 3 - *Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - Bat Hardy - R+2 - Lgt gauche - Salle de bain / WC*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25H009102-040 - Référence P040 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit + peinture - Bat Hardy - R+1 - Lgt Droit - Cuisine*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25H009102-041 - Référence P041 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit + peinture - Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - Chambre 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25H009102-042 - Référence P042 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit + peinture - Bat Hardy - R+1 - Lgt Droit - Cuisine*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

80-84 rue des Meuniers
92220 Bagneux

Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses>
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25H009102-043 - Référence P043 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit + peinture - Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - Degagement 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25H009102-044 - Référence P044 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit + peinture - Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - Chambre 2*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25H009102-045 - Référence P045 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit + peinture - Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - Degagement 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25H009102-046 - Référence P046 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit + peinture - Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - Chaufferie*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25H009102-047 - Référence P047 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit + peinture - Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - Salle de bain*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25H009102-048 - Référence P048 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de Tomette - Colle de Tomette - Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - Chambre 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25H009102-049 - Référence P049 - 5 - *Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage - Ragréage - Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - Chambre 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25H009102-050 - Référence P050 - 3 - *Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - Salle de bain*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25H009102-051 - Référence P051 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit + peinture - Bat Hardy - RDC - Lgt gauche - Chambre 2*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

80-84 rue des Meuniers
92220 Bagneux

Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses>
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25H009102-052 - Référence P052 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit + peinture - Bat Hardy - RDC - Lgt gauche - Chambre 2*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25H009102-053 - Référence P053 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit + peinture - Bat Hardy - RDC - Lgt gauche - Chambre 2*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25H009102-054 - Référence P054 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit + peinture - Bat Hardy - RDC - Lgt gauche - Chambre 2*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25H009102-055 - Référence P055 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Bat Hardy - RDC - Lgt gauche - Chambre 2*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25H009102-056 - Référence P056 - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Bat Hardy - RDC - Lgt gauche - Chambre 2*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25H009102-057 - Référence P057 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit + peinture - Bat Hardy - RDC - Bureaux - Bureau 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25H009102-058 - Référence P058 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit + peinture - Bat Hardy - RDC - Bureaux - Bureau 2*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25H009102-059 - Référence P059 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Bat Hardy - RDC - Bureaux - Bureau 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25H009102-060 - Référence P060 - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Bat Hardy - RDC - Bureaux - Bureau 2*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

80-84 rue des Meuniers
92220 Bagneux

Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses>
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25H009102-061 - Référence *P061* - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit + peinture - Bat Hardy - RDC - Bureaux - Entrée*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25H009102-062 - Référence *P062* - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit + peinture - RDC vers combles - Cage d'escalier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25H009102-063 - Référence *P063* - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit + peinture - RDC vers combles - Cage d'escalier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25H009102-064 - Référence *P064* - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit + peinture - RDC vers combles - Cage d'escalier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25H009102-065 - Référence *P065* - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit + peinture - RDC vers combles - Cage d'escalier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25H009102-066 - Référence *P066* - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - RDC vers combles - Cage d'escalier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25H009102-067 - Référence *P067* - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit + peinture - RDC vers combles - Cage d'escalier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25H009102-068 - Référence *P068* - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit + peinture - RDC vers combles - Cage d'escalier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25H009102-069 - Référence *P069* - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - RDC vers combles - Cage d'escalier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

80-84 rue des Meuniers
92220 Bagneux

Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses>
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25H009102-070 - Référence *P070* - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit + peinture - RDC vers combles - Cage d'escalier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25H009102-071 - Référence *P071* - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit + peinture - RDC vers combles - Cage d'escalier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25H009102-072 - Référence *P072* - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - RDC vers combles - Cage d'escalier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25H009102-073 - Référence *P073* - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit - Bat Hardy 6 Sous-sol - Piece 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25H009102-074 - Référence *P074* - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit - Bat Hardy 6 Sous-sol - Piece 2*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25H009102-075 - Référence *P075* - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit - Bat Hardy 6 Sous-sol - Piece 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25H009102-076 - Référence *P076* - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit - Bat Hardy 6 Sous-sol - Piece 4*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25H009102-077 - Référence *P077* - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit - Bat Hardy 6 Sous-sol - Piece 4*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25H009102-078 - Référence *P078* - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit - Bat Hardy 6 Sous-sol - Piece 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

80-84 rue des Meuniers
92220 Bagneux

Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses>
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25H009102-079 - Référence *P079* - 1 - *Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Ardoises, bardeaux bitumineux - Ardoises composites hors fibro ciment - Colle d'Ardoises - Bat Hardy 6 Sous-sol - Piece 4*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25H009102-080 - Référence *P080* - 1 - *Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Ardoises, bardeaux bitumineux - Ardoises composites hors fibro ciment - Colle d'Ardoises - Bat Hardy 6 Sous-sol - Piece 4*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25H009102-081 - Référence *P081* - 1 - *Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Ardoises, bardeaux bitumineux - Ardoises composites hors fibro ciment - Ardoises - Bat Hardy 6 Sous-sol - Piece 4*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25H009102-082 - Référence *P082* - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Bat Hardy - RDC vers Sous sol - Cage d'escalier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25H009102-083 - Référence *P083* - 3 - *Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Bat Hardy - RDC vers Sous sol - Cage d'escalier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25H009102-084 - Référence *P084* - 4 - *Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit + peinture - Bat Hardy - RDC vers Sous sol - Cage d'escalier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

80-84 rue des Meuniers
92220 Bagneux

Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses>
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS
Analyses IDF
80-84 Rue des Meuniers Bâtiment A1
92220 BAGNEUX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-017649-01 Date d'émission de rapport : 03/04/2025 14:57 Page1/29
Référence laboratoire N° : 25EK017650 Référence de suivi du dossier N° : 25H009102
Reçu au laboratoire le : 01/04/2025 Date de réception : 31/03/2025
Date d'analyse : 02/04/2025
Référence dossier Client:25H009102 - Dossier: C-DI78-2025-30-260373

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	25H009102-001 - P001 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Moquette - Jonc de mer (+ colle) - Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Piece 1	Matériau de type mousse (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau souple (fibreuse) (marron)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	25H009102-002 - P002 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Colle non bitumineuse + ragréage - Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Piece 1	Matériau de type mousse (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (fibreuse) (gris)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	25H009102-003 - P003 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage - Ragréage - Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Piece 1	Matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-017649-01 Date d'émission de rapport : 03/04/2025 14:57 Page2/29
Référence laboratoire N° : 25EK017650 Référence de suivi du dossier N° : 25H009102
Reçu au laboratoire le : 01/04/2025 Date de réception : 31/03/2025
Date d'analyse : 02/04/2025
Référence dossier Client: 25H009102 - Dossier: C-DI78-2025-30-260373

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	25H009102-004 - P004 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Moquette - Moquette rouge - Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Piece 3	Matériau souple fibreux de type moquette (rouge) ; matériau de type maillage de fibres (transparent) ; matériau de type mousse (beige) ; matériau de type colle (jaune)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	25H009102-005 - P005 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Linoleum (Couche 2) - Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Piece 3	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	25H009102-006 - P006 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de Tomettes - Colle de Tomettes - Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Piece 3	Matériau dur (orange)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	25H009102-007 - P007 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Moquette - Moquette bleue - Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Piece 4	Matériau souple fibreux de type moquette (gris) ; matériau de type maillage de fibres (transparent) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (beige)	MET / RCV8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-017649-01 Date d'émission de rapport : 03/04/2025 14:57 Page3/29
Référence laboratoire N° : 25EK017650 Référence de suivi du dossier N° : 25H009102
Reçu au laboratoire le : 01/04/2025 Date de réception : 31/03/2025
Date d'analyse : 02/04/2025
Référence dossier Client:25H009102 - Dossier: C-DI78-2025-30-260373

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008	25H009102-008 - P008 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Linoleum (Couche 2) - Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Piece 4	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune)	MET / RCV8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	25H009102-009 - P009 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Salle de bain	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RCV8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	25H009102-010 - P010 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Salle de bain	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RCV8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	25H009102-011 - P011 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragreage - Ragreage - Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Salle de bain	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / RCV8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-017649-01 Date d'émission de rapport : 03/04/2025 14:57 Page4/29
Référence laboratoire N° : 25EK017650 Référence de suivi du dossier N° : 25H009102
Reçu au laboratoire le : 01/04/2025 Date de réception : 31/03/2025
Date d'analyse : 02/04/2025
Référence dossier Client: 25H009102 - Dossier: C-DI78-2025-30-260373

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012	25H009102-012 - P012 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit + peinture - Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Cuisine	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / XZT2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / XZT2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	25H009102-013 - P013 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit + peinture - Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Piece 4	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / XZT2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / XZT2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	25H009102-014 - P014 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit + peinture - Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Cuisine	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / XZT2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-017649-01 Date d'émission de rapport : 03/04/2025 14:57 Page5/29
Référence laboratoire N° : 25EK017650 Référence de suivi du dossier N° : 25H009102
Reçu au laboratoire le : 01/04/2025 Date de réception : 31/03/2025
Date d'analyse : 02/04/2025
Référence dossier Client: 25H009102 - Dossier: C-DI78-2025-30-260373

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET /XZT2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	25H009102-015 - P015 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit + peinture - Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Piece 1	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET /XZT2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET /XZT2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	25H009102-016 - P016 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit + peinture - Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Degagement 1	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET /FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET /FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-017649-01 Date d'émission de rapport : 03/04/2025 14:57 Page6/29
Référence laboratoire N° : 25EK017650 Référence de suivi du dossier N° : 25H009102
Reçu au laboratoire le : 01/04/2025 Date de réception : 31/03/2025
Date d'analyse : 02/04/2025
Référence dossier Client: 25H009102 - Dossier: C-DI78-2025-30-260373

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
017	25H009102-017 - P017 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit + peinture - Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Piece 4	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	25H009102-018 - P018 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit + peinture - Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Debarras 2	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	25H009102-019 - P019 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit + peinture - Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Cuisine	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-017649-01 Date d'émission de rapport : 03/04/2025 14:57 Page 7/29
Référence laboratoire N° : 25EK017650 Référence de suivi du dossier N° : 25H009102
Reçu au laboratoire le : 01/04/2025 Date de réception : 31/03/2025
Date d'analyse : 02/04/2025
Référence dossier Client: 25H009102 - Dossier: C-DI78-2025-30-260373

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020	25H009102-020 - P020 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Cuisine	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (marron)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	25H009102-021 - P021 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - Bat Hardy - R+1 - Lgt 3 - Salle de bain	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (beige)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	25H009102-022 - P022 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit + peinture - Bat Hardy - R+1 - Lgt Droit - Entree	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-017649-01 Date d'émission de rapport : 03/04/2025 14:57 Page8/29
Référence laboratoire N° : 25EK017650 Référence de suivi du dossier N° : 25H009102
Reçu au laboratoire le : 01/04/2025 Date de réception : 31/03/2025
Date d'analyse : 02/04/2025
Référence dossier Client: 25H009102 - Dossier: C-DI78-2025-30-260373

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
023	25H009102-023 - P023 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit + peinture - Bat Hardy - R+1 - Lgt Droit - Sejour	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur (beige)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	25H009102-024 - P024 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit + peinture - Bat Hardy - R+1 - Lgt Droit - Entree	Matériau de type peinture (noir) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige) en traces	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (beige)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025 (1)	25H009102-025 - P025 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit + peinture - Bat Hardy - R+1 - Lgt Droit - Chambre	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-017649-01 Date d'émission de rapport : 03/04/2025 14:57 Page9/29
Référence laboratoire N° : 25EK017650 Référence de suivi du dossier N° : 25H009102
Reçu au laboratoire le : 01/04/2025 Date de réception : 31/03/2025
Date d'analyse : 02/04/2025
Référence dossier Client: 25H009102 - Dossier: C-DI78-2025-30-260373

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
026	25H009102-026 - P026 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit + peinture - Bat Hardy - R+1 - Lgt Droit - Salle d'eau	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027	25H009102-027 - P027 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit + peinture - Bat Hardy - R+1 - Lgt Droit - Entree	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	25H009102-028 - P028 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit platre - Bat Hardy - R+1 - Lgt Droit - Entree	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-017649-01 Date d'émission de rapport : 03/04/2025 14:57 Page10/29
Référence laboratoire N° : 25EK017650 Référence de suivi du dossier N° : 25H009102
Reçu au laboratoire le : 01/04/2025 Date de réception : 31/03/2025
Date d'analyse : 02/04/2025
Référence dossier Client:25H009102 - Dossier: C-DI78-2025-30-260373

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
029	25H009102-029 - P029 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - Enduit plâtre - Bat Hardy - R+1 - Lgt Droit - Chambre	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030	25H009102-030 - P030 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - Enduit + peinture - Bat Hardy - R+2 - Lgt gauche - Cuisine	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	25H009102-031 - P031 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - Enduit + peinture - Bat Hardy - R+2 - Lgt gauche - Séjour	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-017649-01 Date d'émission de rapport : 03/04/2025 14:57 Page11/29
Référence laboratoire N° : 25EK017650 Référence de suivi du dossier N° : 25H009102
Reçu au laboratoire le : 01/04/2025 Date de réception : 31/03/2025
Date d'analyse : 02/04/2025
Référence dossier Client:25H009102 - Dossier: C-DI78-2025-30-260373

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
032	25H009102-032 - P032 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit + peinture - Bat Hardy - R+2 - Lgt gauche - Cuisine	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033	25H009102-033 - P033 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit + peinture - Bat Hardy - R+2 - Lgt gauche - Sejour	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (beige)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034	25H009102-034 - P034 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit + peinture - Bat Hardy - R+2 - Lgt gauche - Salle de bain / WC	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (beige)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-017649-01 Date d'émission de rapport : 03/04/2025 14:57 Page12/29
Référence laboratoire N° : 25EK017650 Référence de suivi du dossier N° : 25H009102
Reçu au laboratoire le : 01/04/2025 Date de réception : 31/03/2025
Date d'analyse : 02/04/2025
Référence dossier Client:25H009102 - Dossier: C-DI78-2025-30-260373

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
035	25H009102-035 - P035 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit + peinture - Bat Hardy - R+2 - Lgt gauche - Degagement	Matériau de type peinture (marron) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036	25H009102-036 - P036 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit + peinture - Bat Hardy - R+2 - Lgt gauche - Cuisine	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige) en traces	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (beige)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037 (2)	25H009102-037 - P037 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit + peinture - Bat Hardy - R+2 - Lgt gauche - Degagement	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type joint ciment (blanc)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-017649-01 Date d'émission de rapport : 03/04/2025 14:57 Page13/29
Référence laboratoire N° : 25EK017650 Référence de suivi du dossier N° : 25H009102
Reçu au laboratoire le : 01/04/2025 Date de réception : 31/03/2025
Date d'analyse : 02/04/2025
Référence dossier Client:25H009102 - Dossier: C-DI78-2025-30-260373

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
038	25H009102-038 - P038 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - Bat Hardy - R+2 - Lgt gauche - Cuisine	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau souple (fibreuse) (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type peinture (rouge) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (orange)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039	25H009102-039 - P039 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - Bat Hardy - R+2 - Lgt gauche - Salle de bain / WC	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-017649-01 Date d'émission de rapport : 03/04/2025 14:57 Page14/29
Référence laboratoire N° : 25EK017650 Référence de suivi du dossier N° : 25H009102
Reçu au laboratoire le : 01/04/2025 Date de réception : 31/03/2025
Date d'analyse : 02/04/2025
Référence dossier Client:25H009102 - Dossier: C-DI78-2025-30-260373

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
040	25H009102-040 - P040 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit + peinture - Bat Hardy - R+1 - Lgt Droit - Cuisine	Matériau de type maillage de fibres et liant (violet) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041	25H009102-041 - P041 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit + peinture - Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - Chambre 3	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
042	25H009102-042 - P042 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit + peinture - Bat Hardy - R+1 - Lgt Droit - Cuisine	Matériau de type peinture (violet) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-017649-01 Date d'émission de rapport : 03/04/2025 14:57 Page15/29
Référence laboratoire N° : 25EK017650 Référence de suivi du dossier N° : 25H009102
Reçu au laboratoire le : 01/04/2025 Date de réception : 31/03/2025
Date d'analyse : 02/04/2025
Référence dossier Client:25H009102 - Dossier: C-DI78-2025-30-260373

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
043	25H009102-043 - P043 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit + peinture - Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - Degagement 1	Matériau de type maillage de fibres et liant (rouge) ; matériau de type peinture (noir) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
044	25H009102-044 - P044 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit + peinture - Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - Chambre 2	Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau de type système d'enduit peinture (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
045	25H009102-045 - P045 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit + peinture - Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - Degagement 1	Matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (blanc)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-017649-01 Date d'émission de rapport : 03/04/2025 14:57 Page16/29
Référence laboratoire N° : 25EK017650 Référence de suivi du dossier N° : 25H009102
Reçu au laboratoire le : 01/04/2025 Date de réception : 31/03/2025
Date d'analyse : 02/04/2025
Référence dossier Client:25H009102 - Dossier: C-DI78-2025-30-260373

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
046	25H009102-046 - P046 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - Enduit + peinture - Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - Chaufferie	Matériau de type système d'enduit peinture (granulaire) (blanc)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
047	25H009102-047 - P047 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - Enduit + peinture - Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - Salle de bain	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
048	25H009102-048 - P048 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de Tomette - Colle de Tomette - Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - Chambre 3	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-017649-01 Date d'émission de rapport : 03/04/2025 14:57 Page 17/29
Référence laboratoire N° : 25EK017650 Référence de suivi du dossier N° : 25H009102
Reçu au laboratoire le : 01/04/2025 Date de réception : 31/03/2025
Date d'analyse : 02/04/2025
Référence dossier Client: 25H009102 - Dossier: C-DI78-2025-30-260373

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
049	25H009102-049 - P049 - 5 - Planchers et revêtements de sols - Ragréage - Ragréage - Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - Chambre 3	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
050	25H009102-050 - P050 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - Bat Hardy - R+2 - Lgt droit - Salle de bain	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type joint ciment (blanc)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
051	25H009102-051 - P051 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - Enduit + peinture - Bat Hardy - RDC - Lgt gauche - Chambre 2	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-017649-01 Date d'émission de rapport : 03/04/2025 14:57 Page 18/29
Référence laboratoire N° : 25EK017650 Référence de suivi du dossier N° : 25H009102
Reçu au laboratoire le : 01/04/2025 Date de réception : 31/03/2025
Date d'analyse : 02/04/2025
Référence dossier Client: 25H009102 - Dossier: C-DI78-2025-30-260373

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
052	25H009102-052 - P052 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit + peinture - Bat Hardy - RDC - Lgt gauche - Chambre 2	Matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
053	25H009102-053 - P053 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit + peinture - Bat Hardy - RDC - Lgt gauche - Chambre 2	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
054	25H009102-054 - P054 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit + peinture - Bat Hardy - RDC - Lgt gauche - Chambre 2	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-017649-01 Date d'émission de rapport : 03/04/2025 14:57 Page19/29
Référence laboratoire N° : 25EK017650 Référence de suivi du dossier N° : 25H009102
Reçu au laboratoire le : 01/04/2025 Date de réception : 31/03/2025
Date d'analyse : 02/04/2025
Référence dossier Client:25H009102 - Dossier: C-DI78-2025-30-260373

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
055	25H009102-055 - P055 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - Bat Hardy - RDC - Lgt gauche - Chambre 2	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
056	25H009102-056 - P056 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - Bat Hardy - RDC - Lgt gauche - Chambre 2	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
057	25H009102-057 - P057 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - Enduit + peinture - Bat Hardy - RDC - Bureaux - Bureau 1	Matériau de type système d'enduit peinture (fibreuse) (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-017649-01 Date d'émission de rapport : 03/04/2025 14:57 Page20/29
Référence laboratoire N° : 25EK017650 Référence de suivi du dossier N° : 25H009102
Reçu au laboratoire le : 01/04/2025 Date de réception : 31/03/2025
Date d'analyse : 02/04/2025
Référence dossier Client:25H009102 - Dossier: C-DI78-2025-30-260373

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
058	25H009102-058 - P058 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit + peinture - Bat Hardy - RDC - Bureaux - Bureau 2	Matériau de type système d'enduit peinture (beige)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
059	25H009102-059 - P059 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Bat Hardy - RDC - Bureaux - Bureau 1	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
060	25H009102-060 - P060 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Bat Hardy - RDC - Bureaux - Bureau 2	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-017649-01 Date d'émission de rapport : 03/04/2025 14:57 Page 21/29
Référence laboratoire N° : 25EK017650 Référence de suivi du dossier N° : 25H009102
Reçu au laboratoire le : 01/04/2025 Date de réception : 31/03/2025
Date d'analyse : 02/04/2025
Référence dossier Client: 25H009102 - Dossier: C-DI78-2025-30-260373

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
061	25H009102-061 - P061 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit + peinture - Bat Hardy - RDC - Bureaux - Entree	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
062	25H009102-062 - P062 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit + peinture - RDC vers combles - Cage d'escalier	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
063	25H009102-063 - P063 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit + peinture - RDC vers combles - Cage d'escalier	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (beige)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-017649-01 Date d'émission de rapport : 03/04/2025 14:57 Page22/29
Référence laboratoire N° : 25EK017650 Référence de suivi du dossier N° : 25H009102
Reçu au laboratoire le : 01/04/2025 Date de réception : 31/03/2025
Date d'analyse : 02/04/2025
Référence dossier Client:25H009102 - Dossier: C-DI78-2025-30-260373

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
064	25H009102-064 - P064 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - Enduit + peinture - RDC vers combles - Cage d'escalier	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
065	25H009102-065 - P065 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - Enduit + peinture - RDC vers combles - Cage d'escalier	Matériau (noir) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces ; matériau semi-dur (gris)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
066	25H009102-066 - P066 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - RDC vers combles - Cage d'escalier	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-017649-01 Date d'émission de rapport : 03/04/2025 14:57 Page23/29
Référence laboratoire N° : 25EK017650 Référence de suivi du dossier N° : 25H009102
Reçu au laboratoire le : 01/04/2025 Date de réception : 31/03/2025
Date d'analyse : 02/04/2025
Référence dossier Client:25H009102 - Dossier: C-DI78-2025-30-260373

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
067	25H009102-067 - P067 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit + peinture - RDC vers combles - Cage d'escalier	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
068	25H009102-068 - P068 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit + peinture - RDC vers combles - Cage d'escalier	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
069	25H009102-069 - P069 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit a base de platre lisse ou taloche - RDC vers combles - Cage d'escalier	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-017649-01 Date d'émission de rapport : 03/04/2025 14:57 Page 24/29
Référence laboratoire N° : 25EK017650 Référence de suivi du dossier N° : 25H009102
Reçu au laboratoire le : 01/04/2025 Date de réception : 31/03/2025
Date d'analyse : 02/04/2025
Référence dossier Client: 25H009102 - Dossier: C-DI78-2025-30-260373

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
070	25H009102-070 - P070 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit + peinture - RDC vers combles - Cage d'escalier	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
071	25H009102-071 - P071 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit + peinture - RDC vers combles - Cage d'escalier	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
072	25H009102-072 - P072 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit a base de platre lisse ou taloche - RDC vers combles - Cage d'escalier	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-017649-01 Date d'émission de rapport : 03/04/2025 14:57 Page 25/29
Référence laboratoire N° : 25EK017650 Référence de suivi du dossier N° : 25H009102
Reçu au laboratoire le : 01/04/2025 Date de réception : 31/03/2025
Date d'analyse : 02/04/2025
Référence dossier Client: 25H009102 - Dossier: C-DI78-2025-30-260373

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
073	25H009102-073 - P073 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit - Bat Hardy 6 Sous-sol - Piece 1	Matériau semi-dur de type plâtre (beige)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
074	25H009102-074 - P074 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit - Bat Hardy 6 Sous-sol - Piece 2	Matériau semi-dur de type plâtre (beige)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
075	25H009102-075 - P075 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit - Bat Hardy 6 Sous-sol - Piece 3	Matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-017649-01 Date d'émission de rapport : 03/04/2025 14:57 Page 26/29
Référence laboratoire N° : 25EK017650 Référence de suivi du dossier N° : 25H009102
Reçu au laboratoire le : 01/04/2025 Date de réception : 31/03/2025
Date d'analyse : 02/04/2025
Référence dossier Client: 25H009102 - Dossier: C-DI78-2025-30-260373

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
076	25H009102-076 - P076 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit - Bat Hardy 6 Sous-sol - Piece 4	Matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
077	25H009102-077 - P077 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit - Bat Hardy 6 Sous-sol - Piece 4	Matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
078	25H009102-078 - P078 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit - Bat Hardy 6 Sous-sol - Piece 1	Matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-017649-01 Date d'émission de rapport : 03/04/2025 14:57 Page 27/29
Référence laboratoire N° : 25EK017650 Référence de suivi du dossier N° : 25H009102
Reçu au laboratoire le : 01/04/2025 Date de réception : 31/03/2025
Date d'analyse : 02/04/2025
Référence dossier Client: 25H009102 - Dossier: C-DI78-2025-30-260373

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
079	25H009102-079 - P079 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Ardoises, bardeaux bitumineux - Ardoises composites hors fibro ciment - Colle d'Ardoises - Bat Hardy 6 Sous-sol - Piece 4	Matériau dur de type ardoise (noir) en traces ; matériau dur de type ciment (gris)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
080	25H009102-080 - P080 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Ardoises, bardeaux bitumineux - Ardoises composites hors fibro ciment - Colle d'Ardoises - Bat Hardy 6 Sous-sol - Piece 4	Matériau dur de type ardoise (noir) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
081	25H009102-081 - P081 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Ardoises, bardeaux bitumineux - Ardoises composites hors fibro ciment - Ardoises - Bat Hardy 6 Sous-sol - Piece 4	Matériau dur de type ardoise (noir)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-017649-01 Date d'émission de rapport : 03/04/2025 14:57 Page 28/29
Référence laboratoire N° : 25EK017650 Référence de suivi du dossier N° : 25H009102
Reçu au laboratoire le : 01/04/2025 Date de réception : 31/03/2025
Date d'analyse : 02/04/2025
Référence dossier Client: 25H009102 - Dossier: C-DI78-2025-30-260373

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
082	25H009102-082 - P082 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Bat Hardy - RDC vers Sous sol - Cage d'escalier	Matériau semi-dur de type plâtre (beige)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
083	25H009102-083 - P083 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Bat Hardy - RDC vers Sous sol - Cage d'escalier	Matériau semi-dur de type plâtre (beige)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
084	25H009102-084 - P084 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit + peinture - Bat Hardy - RDC vers Sous sol - Cage d'escalier	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-017649-01	Date d'émission de rapport : 03/04/2025 14:57	Page 29/29
Référence laboratoire N° : 25EK017650	Référence de suivi du dossier N° : 25H009102	
Reçu au laboratoire le : 01/04/2025	Date de réception : 31/03/2025	
Date d'analyse : 02/04/2025		
Référence dossier Client: 25H009102 - Dossier: C-DI78-2025-30-260373		

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Un matériau semi-dur (gris) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
- (2) Un matériau de type peinture (blanc) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, P-PS-SOP3368 : version 8

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rap en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur <http://www.ipac.pt/>.

NB 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur

<https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amianto/qualidade/>.

NB 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 13 octobre 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibéré ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Margarida Barbosa
Technicien de laboratoire

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrément important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du

1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées. Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

CERTIFICATION DE COMPÉTENCE



Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier N°1082

Monsieur RIVIERE Alexis

Amiante sans mention

Selon arrêté du 24 Décembre 2021

Amiante

Date d'effet : 26/08/2022 : - Date d'expiration : 25/08/2029

Amiante avec mention

Selon arrêté du 24 Décembre 2021

Missions spécifiques, bâtiments complexes

Date d'effet : 28/09/2022 : - Date d'expiration : 25/08/2029

DPE individuel

Selon arrêté du 20 juillet 2023

Diagnostic de performances énergétique

Date d'effet : 01/07/2024 : - Date d'expiration : 27/09/2029

DPE avec mention

Selon arrêté du 20 juillet 2023

DPE par immeuble, bâtiments à usage autre que d'habitation

Date d'effet : 01/07/2024 : - Date d'expiration : 27/09/2029

Electricité

Selon arrêté du 24 Décembre 2021

Etat de l'installation intérieure électricité

Date d'effet : 23/09/2022 : - Date d'expiration : 22/09/2029

Gaz

Selon arrêté du 24 Décembre 2021

Etat de l'installation intérieure gaz

Date d'effet : 26/08/2022 : - Date d'expiration : 25/08/2029

Plomb sans mention

Selon arrêté du 24 Décembre 2021

Constat du risque d'exposition au plomb

Date d'effet : 26/08/2022 : - Date d'expiration : 25/08/2029

Termites Métropole

Selon arrêté du 24 Décembre 2021

Etat relatif à la présence de termites dans les bâtiments

Date d'effet : 23/09/2022 : - Date d'expiration : 22/09/2029

Ce certificat est émis pour servir et valoir ce que de droit,
Edité le 01/07/2024, à Pessac par MOLEZUN Jean-Jacques Président.



Siège : 25, avenue Léonard de Vinci – Technoparc Europarc – 33600 PESSAC
Tél : 05.33.89.39.30 – Mail : contact@lcp-certification.fr - site : www.lcp-certification.fr
SAS au capital de 15 000€ - SIRET : 80914919800032 – RCS BORDEAUX – 809 149 198 – Code APE : 7022 Z
Enr487@ LE CERTIFICAT V011 du 16-12-2022



ANNEXE PHOTO (facultative)

NIVEAU	LOCAL	VISITE
Bat Hardy - R+1 - Lgt 3	Entrée	OUI
Bat Hardy - R+1 - Lgt 3	Pièce 1	OUI
Bat Hardy - R+1 - Lgt 3	Pièce 2	OUI
Bat Hardy - R+1 - Lgt 3	Débarras 1	OUI
Bat Hardy - R+1 - Lgt 3	Débarras 2	OUI
Bat Hardy - R+1 - Lgt 3	Cuisine	OUI
Bat Hardy - R+1 - Lgt 3	Dégagement 1	OUI
Bat Hardy - R+1 - Lgt 3	Pièce 3	OUI
Bat Hardy - R+1 - Lgt 3	Pièce 4	OUI
Bat Hardy - R+1 - Lgt 3	Dégagement 2	OUI
Bat Hardy - R+1 - Lgt 3	WC	OUI
Bat Hardy - R+1 - Lgt 3	Salle de bain	OUI
Bat Hardy - R+2 - Lgt gauche	Cuisine	OUI
Bat Hardy - R+2 - Lgt gauche	Salle de bain / WC	OUI
Bat Hardy - R+2 - Lgt gauche	Séjour	OUI
Bat Hardy - R+2 - Lgt gauche	Dégagement	OUI
Bat Hardy - R+2 - Lgt gauche	Chambre	OUI
Bat Hardy - R+1 - Lgt Droit	Entrée	OUI
Bat Hardy - R+1 - Lgt Droit	Salle d'eau	OUI
Bat Hardy - R+1 - Lgt Droit	WC	OUI
Bat Hardy - R+1 - Lgt Droit	Chambre	OUI
Bat Hardy - R+1 - Lgt Droit	Séjour	OUI
Bat Hardy - R+1 - Lgt Droit	Cuisine	OUI
Bat Hardy - R+2 - Lgt droit	Entrée	OUI
Bat Hardy - R+2 - Lgt droit	Dégagement 1	OUI
Bat Hardy - R+2 - Lgt droit	Chambre 1	OUI
Bat Hardy - R+2 - Lgt droit	Chambre 2	OUI
Bat Hardy - R+2 - Lgt droit	Chambre 3	OUI
Bat Hardy - R+2 - Lgt droit	WC	OUI
Bat Hardy - R+2 - Lgt droit	Salle de bain	OUI
Bat Hardy - R+2 - Lgt droit	Cuisine	OUI
Bat Hardy - R+2 - Lgt droit	Séjour	OUI
Bat Hardy - R+2 - Lgt droit	Chaufferie	OUI
Bat Hardy - RDC - Lgt gauche	Cuisine	OUI
Bat Hardy - RDC - Lgt gauche	Chambre 1	OUI
Bat Hardy - RDC - Lgt gauche	Dégagement	OUI
Bat Hardy - RDC - Lgt gauche	Salle d'eau	OUI
Bat Hardy - RDC - Lgt gauche	WC	OUI
Bat Hardy - RDC - Lgt gauche	Séjour	OUI
Bat Hardy - RDC - Lgt gauche	Chambre 2	OUI
Bat Hardy - RDC - Bureaux	Bureau 1	OUI
Bat Hardy - RDC - Bureaux	Bureau 2	OUI
Bat Hardy - RDC - Bureaux	Entrée	OUI
Combles	Pièce 1	OUI
Combles	Pièce 2	OUI
Combles	Pièce 3	OUI
Combles	Dégagement	OUI
RDC vers combles	Cage d'escalier	OUI
Bat Hardy - RDC vers Sous sol	Cage d'escalier	OUI
Bat Hardy 6 Sous-sol	Cave 1	OUI
Bat Hardy 6 Sous-sol	Cave 2	OUI
Bat Hardy 6 Sous-sol	Cave 3	OUI
Bat Hardy 6 Sous-sol	Cave 4	OUI
Bat Hardy 6 Sous-sol	Cave 5	OUI
Bat Hardy 6 Sous-sol	Cave 6	OUI

AUTRES DOCUMENTS

ATTESTATION D'INDEPENDANCE

GARANTIE DES MOYENS

Je soussigné, **RIVIERE Alexis**, de la société **BTP DIAGNOSTICS** dont le siège social se situe au 1, place Charles de Gaulle 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX, immatriculée au RCS de **Versailles** sous le numéro de **SIREN 901 305 763**, déclare et m'engage sur l'honneur* n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son représentant, ni avec une entreprise susceptible d'organiser des travaux dans les immeubles pour lesquels il m'est demandé de réaliser un diagnostic technique immobilier. Je reconnais par ailleurs mettre les moyens nécessaires au regard de l'article L.271-2 et L271-6 du code de la construction et de l'habitation pour réaliser les missions demandées.

A Montigny, le 08/04/2025



BTP Diagnostics
Immeuble Central Gare
1 place Charles de Gaulle
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
Tél. : 01 39 44 28 92 - Fax : 01 39 44 72 30
SIRET : 901 305 763 00012

euromaf

Assurance des Ingénieurs et Architectes européens

189 boulevard Malesherbes 75856 Paris Cedex 17
SIRET 429 599 509 00024
Tél : 33 (0)1 53 70 30 00 | euromaf@euromaf.fr
www.euromaf.fr

Entreprise régie par le code des assurances - Société anonyme
au capital de 33 750 000 € - R.C.S. Paris B 429 599 509

31AE8753D7

C0212821A2

ATTESTATION D'ASSURANCE

2025

La société d'assurance soussignée atteste avoir délivré à :

N° d'identification : **7401582/Y/110**
Une police N° : **7009368/S**

couvrant ses responsabilités professionnelles spécifiques pour la période du 01/01/2025 au 31/12/2025

N° d'édition d'attestation : **20252003331**

La garantie du contrat s'applique aux opérations réalisées en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et dont le coût prévisionnel des travaux hors honoraires n'excède pas 30 000 000,00 € hors taxes sous réserve qu'un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale bénéficiant à l'adhérent soit souscrit pour les opérations dont le coût prévisionnel des travaux est égal ou supérieur à 20 000 000,00 € hors taxes.

Accédez aux éléments de vérification de délivrance de cette attestation en flashant ce code avec votre smartphone (vérifiez dans votre navigateur que vous êtes bien sur la page sécurisée <https://attestation.maf.fr>) ou en vous rendant sur <https://attestation.maf.fr> muni de cette clé de sécurité : **33e7a17b**
La vérification de la concordance des données s'effectue sous votre seul contrôle.



SASU BTP DIAGNOSTICS

**IMMEUBLE CONTRAL GARE
1 PLACE CHARLES DE GAULLE
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
France**

Cette police actuellement en vigueur satisfait à l'obligation d'assurance édictée par la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction. Elle est conforme aux clauses-types énoncées à l'annexe 1 de l'article A 243-1 du code des assurances. La présente attestation ne peut engager la société d'assurance au-delà des conditions et limites du contrat auquel elle se réfère.

Activités assurées :

- B.5.1a Missions de diagnostic thermique, d'audit énergétique sans étude de conception d'ouvrages ou d'installations pouvant servir de base à la réalisation des travaux, d'infiltrométrie, de thermographie infrarouge
- B.5.1b Missions de diagnostic de performance énergétique confiées par tout vendeur ou bailleur d'un bien immobilier en application des articles L 134-1 à L 134-5 et R 134-1 à R 134-5 du code de la construction et de l'habitation
- B.5.4 Missions de diagnostic d'installations électriques, sans étude de conception d'ouvrages ou d'installations destinée à servir de base à la réalisation des travaux
- B.5.3 Missions d'audit acoustique, sans étude de conception d'ouvrages ou d'installations destinée à servir de base à la réalisation de travaux
- B.5.5 Missions de recherche de matériaux et produits de la construction contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis, confiées en application des articles L 1334-13 et R 1334-14 à R 1334-29 du code de la santé publique
- B.5.7 Missions de métrage de superficie des lots de copropriété des immeubles bâtis, régies par la loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété et par son décret d'application du 23 mai 1997 ainsi que les métrages portant sur la superficie habitable d'un bien donné en location en application de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009
- B.5.8 Missions d'état des lieux, diagnostic de bâtiments à l'exclusion de la maîtrise d'œuvre générale
- B.5.9 Missions de diagnostic saturnisme, de contrôle après travaux ou d'établissement de constat de risque d'exposition au plomb à l'exclusion de toute mission de maîtrise d'œuvre générale, totale ou partielle, en application des articles L 1334-1 à L 1334-12 et R 1334-1 à R 1334-13 du code de la santé publique
- B.5.10 Missions d'établissement d'un état du bâtiment relatif à la présence de termites ou d'attestations de réalisation des travaux préventifs ou d'éradication (articles L 133-1, L 133-6 et R 133-1 du code de la construction et de l'habitation)
- B.5.11 Missions de diagnostic visant à évaluer les risques de présence de légionelles dans les réseaux d'eau
- B.5.14 Missions d'établissement d'un état des installations intérieures de gaz réalisées lors des ventes de tout ou partie de biens immobiliers à usage d'habitation en application des articles L 134-6 et R 134-6 à R 134-9 du code de la construction et de l'habitation
- B.5.16 Missions de diagnostic d'accessibilité aux personnes handicapées dans le cadre des dispositions de la loi handicap du 11/02/2005 (décret du 22/03/2007)
- B.5.17 Missions de diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments en application des articles R.111-43 à R.111-47 du Code de la construction et de l'habitation

Fin de liste

Fait à Paris, le 01 janvier 2025


EUROMAF SA

C0CF885677

F41E28611A

euromaf

Assurance des Ingénieurs et Architectes européens

189 boulevard Malesherbes 75856 Paris Cedex 17
SIRET 429 599 509 00024
Tél : 33 (0)1 53 70 30 00 | euromaf@euromaf.fr
www.euromaf.fr

Entreprise régie par le code des assurances - Société anonyme
au capital de 33 750 000 € - R.C.S. Paris B 429 599 509

31AE8753D7

CC212821A2

ATTESTATION D'ASSURANCE

2025

N° d'identification : **7401582/Y/110**
N° d'édition d'attestation : **20252003331**

SASU BTP DIAGNOSTICS

**IMMEUBLE CONTRAL GARE
1 PLACE CHARLES DE GAULLE
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
France**

Accédez aux éléments de vérification de délivrance de cette attestation en flashant ce code avec votre smartphone (vérifiez dans votre navigateur que vous êtes bien sur la page sécurisée <https://attestation.maf.fr>) ou en vous rendant sur <https://attestation.maf.fr> muni de cette clé de sécurité : **33e7a17b**
La vérification de la concordance des données s'effectue sous votre seul contrôle.



Paris, le 01 janvier 2025

ATTESTATION D'ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE AUTRE QUE DÉCENNALE

EUROMAF SA atteste que **SASU BTP DIAGNOSTICS / SIREN 901305763 – IMMEUBLE CONTRAL GARE 1 PLACE CHARLES DE GAULLE 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX France** est titulaire d'un contrat d'assurance des responsabilités professionnelles des ingénieurs et autres concepteurs de la construction n° 7009368/S garantissant les conséquences pécuniaires des responsabilités spécifiques de sa profession pour la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

Ce contrat garantit la responsabilité civile professionnelle générale de l'assuré.

La garantie objet de la présente attestation s'applique :

- aux activités professionnelles suivantes :
 - B.5.1a Missions de diagnostic thermique, d'audit énergétique sans étude de conception d'ouvrages ou d'installations pouvant servir de base à la réalisation des travaux, d'infiltrométrie, de thermographie infrarouge
 - B.5.1b Missions de diagnostic de performance énergétique confiées par tout vendeur ou bailleur d'un bien immobilier en application des articles L 134-1 à L 134-5 et R 134-1 à R 134-5 du code de la construction et de l'habitation
 - B.5.4 Missions de diagnostic d'installations électriques, sans étude de conception d'ouvrages ou d'installations destinée à servir de base à la réalisation des travaux
 - B.5.3 Missions d'audit acoustique, sans étude de conception d'ouvrages ou d'installations destinée à servir de base à la réalisation de travaux
 - B.5.5 Missions de recherche de matériaux et produits de la construction contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis, confiées en application des articles L 1334-13 et R 1334-14 à R 1334-29 du code de la santé publique
 - B.5.7 Missions de métrage de superficie des lots de copropriété des immeubles bâtis, régies par la loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété et par son décret d'application du 23 mai 1997 ainsi que les métrages portant sur la superficie habitable d'un bien donné en location en application de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009
 - B.5.8 Missions d'état des lieux, diagnostic de bâtiments à l'exclusion de la maîtrise d'œuvre générale
 - B.5.9 Missions de diagnostic saturnisme, de contrôle après travaux ou d'établissement de constat de risque d'exposition au plomb à l'exclusion de toute mission de maîtrise d'œuvre générale, totale ou partielle, en application des articles L 1334-1 à L 1334-12 et R 1334-1 à R 1334-13 du code de la santé publique
 - B.5.10 Missions d'établissement d'un état du bâtiment relatif à la présence de termites ou d'attestations de réalisation des travaux préventifs ou d'éradication (articles L 133-1, L 133-6 et R 133-1 du code de la construction et de l'habitation)
 - B.5.11 Missions de diagnostic visant à évaluer les risques de présence de légionelles dans les réseaux d'eau
 - B.5.14 Missions d'établissement d'un état des installations intérieures de gaz réalisées lors des ventes de tout ou partie de biens immobiliers à usage d'habitation en application des articles L 134-6 et R 134-6 à R 134-9 du code de la construction et de l'habitation
 - B.5.16 Missions de diagnostic d'accessibilité aux personnes handicapées dans le cadre des dispositions de la loi handicap du 11/02/2005 (décret du 22/03/2007)
 - B.5.17 Missions de diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments en application des articles R.111-43 à R.111-47 du Code de la construction et de l'habitation
- aux chantiers réalisés en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer,
- aux chantiers dont le coût total de construction HT tous corps d'état, hors honoraires, déclaré par le maître d'ouvrage, n'est pas

COCF885677

F41E28611A

euromaf

Assurance des Ingénieurs et Architectes européens

189 boulevard Malesherbes 75856 Paris Cedex 17
SIRET 429 599 509 00024
Tél : 33 (0)1 53 70 30 00 | euromaf@euromaf.fr
www.euromaf.fr

Entreprise régie par le code des assurances - Société anonyme
au capital de 33 750 000 € - R.C.S. Paris B 429 599 509

31AE8753D7

C0212821A2

ATTESTATION D'ASSURANCE

2025

supérieur à la somme de 20 000 000,00 €.

Cette somme est portée à 30 000 000,00 € en présence d'un contrat collectif de responsabilité décennale bénéficiant à l'assuré, comportant à son égard une franchise absolue au maximum de 3 000 000 €.

Au-delà de l'une des limites qui conditionnent l'application du contrat, l'assuré doit se rapprocher de son assureur.

Au-delà de 30 000 000,00 € hors taxes ou de 20 000 000,00 € hors taxes en l'absence de Contrat Collectif de Responsabilité Décennale bénéficiant à l'assuré, la garantie peut être étendue par accord exprès entre l'assuré et l'assureur, après détermination des conditions de la garantie et du tarif.

La garantie est accordée sur base réclamation.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

Valeur au samedi 30 juin 2007

Garantie des dommages consécutifs aux dommages définis aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et garantie des dommages relevant des autres responsabilités professionnelles	Montant de la garantie par sinistre	Montant de la garantie par année d'assurance
. Dommages corporels	4 500 000,00 €	13 500 000,00 €
- Dont dommages corporels résultant d'une exposition à l'amiante	117 801,92 €	353 405,76 €
. Dommages matériels et immatériels	1 750 000,00 €	6 000 000,00 €
- Dont dommages immatériels non consécutifs	500 000,00 €	1 500 000,00 €
. Dommages aux éléments d'équipement à usage professionnel (article 1792-7 du Code Civil)	500 000,00 €	1 500 000,00 €
► Le montant total de la garantie ne peut excéder 4 750 000,00 € par sinistre, tous dommages confondus		

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Paris, le 01 janvier 2025


EUROMAF SA

C0CF885677

F41E28611A