



RAPPORT DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT REALISATION DE TRAVAUX DANS UN IMMEUBLE BÂTI

Code du Travail – article R4412-97
Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012
Décret no 2013-594 du 5 juillet 2013
Décret n°2015-789 du 29 juin 2015
Norme NFX 46-020 – août 2017

Rapport N° 641075 établi le 27/03/2019

Bâtiment H
36 RUE DES LANDES
Rés. RESIDENCE LES LANDES
44000 NANTES

Programme de travaux : Réfection des kitchenettes : remplacement de l'évier, réfection sols, murs et plafond, faïence conservée (recouverte par une crédence).

Ref : Non fournis



Donneur d'ordre :

CROUS DE NANTES ET DES PAYS DE LA LOIRE - 2 BOULEVARD GUY MOLLET
BP 52213 - 44322 NANTES CEDEX 3

Représentant ayant accompagné l'opérateur de repérage : Aucun accompagnateur

Laboratoire ayant effectué les éventuelles analyses :

ITGA - Espace Performance - Bâtiment K - 35760 SAINT GREGOIRE - Numéro d'accréditation COFRAC : 1-5970

Opérateur de repérage : Gwenaël ADELIS

QUALICONSULT IMMOBILIER

Direction Régionale - 6 bis, rue Alessandro Volta
BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Tél : 02 51 13 12 51 - Fax : 02 51 13 99 44
nantes.qci@qualiconsult.fr

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

SOMMAIRE

I.	CONCLUSIONS	3
II.	CONDITIONS DE REALISATION DE LA MISSION :	22
III.	OBSERVATIONS :	22
IV.	PREAMBULE	23
V.	BUT DE LA MISSION	23
VI.	TEXTES REGLEMENTAIRES	32
VII.	METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC	33
1.	Obligations du donneur d'ordre	33
2.	Phase de repérage	33
3.	Phase prélèvement et analyse d'échantillons	33
VIII.	LOCAUX VISITES ET NON VISITES	34
1.	Liste des locaux visités et non visités	34
2.	Liste des matériaux et produits contenant de l'amiante	35
3.	Liste des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante	35
IX.	RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE	49

ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

ANNEXE 2 - PLANS ET CROQUIS

ANNEXE 3 - PHOTOS

ANNEXE 4 - PROCES VERBAUX DU LABORATOIRE

ANNEXE 5 - ATTESTATION D'ASSURANCE

ANNEXE 6 - ATTESTATION DE CERTIFICATION

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

I. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
Revêtements souple + colle (Revêtements de sols)	BATIMENT H - Rdc - Apt 8 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 1er étage - Apt 10 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - Rdc - Apt 2 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - Rdc - Apt 5 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - Rdc - Apt 6 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - Rdc - Apt 7 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - Rdc - Apt 9 HD Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - Rdc - Apt 1 HD Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - Rdc - Apt 3 HD Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - Rdc - Apt 5 HD Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - Rdc - Apt 6 HD Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 1er étage - Apt 16 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 1er étage - Apt 17 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 1er étage - Apt 18 HG Cuisine - Pièce de vie	Résultat d'analyse	/
Ragréage (Revêtements de sols)	BATIMENT H - Rdc - Apt 8 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 1er étage - Apt 14 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 1er étage - Apt 10 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - Rdc - Apt 1 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 2ème étage - Apt 20 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 2ème étage - Apt 27 HG Cuisine - Pièce de vie 1, Cuisine - Pièce de vie 2, Cuisine - Pièce de vie 3 BATIMENT H - Rdc - Apt 2 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - Rdc - Apt 3 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - Rdc - Apt 4 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - Rdc - Apt 5 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - Rdc - Apt 6 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - Rdc - Apt 9 HD	Résultat d'analyse	/

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
	Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 1 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 2 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 3 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 4 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 5 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 6 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 8</u> <u>HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 9</u> <u>HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 11</u> <u>HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 12</u> <u>HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 13</u> <u>HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 15</u> <u>HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 16</u> <u>HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 10</u> <u>HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 11</u> <u>HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 12</u> <u>HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 13</u> <u>HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 14</u> <u>HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 15</u> <u>HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 16</u> <u>HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 17</u> <u>HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 18</u> <u>HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 7 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt</u> <u>21 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt</u> <u>22 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt</u>		

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
	23 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 2ème étage - Apt 24 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 2ème étage - Apt 25 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 2ème étage - Apt 26 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 2ème étage - Apt 28 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 2ème étage - Apt 20 HD Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 2ème étage - Apt 21 HD Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 2ème étage - Apt 22 HD Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 2ème étage - Apt 23 HD Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 2ème étage - Apt 24 HD Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 2ème étage - Apt 25 HD Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 2ème étage - Apt 26 HD Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 2ème étage - Apt 27 HD Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 2ème étage - Apt 28 HD Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 1er étage - Apt 17 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 1er étage - Apt 18 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - Rdc - Apt 8 HG		
Peinture + placoplâtre (Murs)	BATIMENT H - Rdc - Apt 14 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - Rdc - Apt 1 HG BATIMENT H - 2ème étage - Apt 20 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 2ème étage - Apt 27 HG Cuisine - Pièce de vie 2, Cuisine - Pièce de vie 3 BATIMENT H - Rdc - Apt 2 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - Rdc - Apt 3 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - Rdc - Apt 4 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - Rdc - Apt 5 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - Rdc - Apt 6 HG	Résultat d'analyse	/

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
	Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 7 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 9 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 1 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 2 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 3 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 4 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 5 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 6 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 8 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 9 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 11 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 12 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 13 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 15 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 16 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 10 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 11 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 12 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 13 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 14 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 15 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 16 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 17 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 18 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 7 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 21 HG</u> Cuisine - Pièce de vie		

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
	<u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 22 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 23 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 24 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 25 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 26 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 28 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 20 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 21 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 22 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 23 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 24 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 25 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 26 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 27 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 28 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 17 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 18 HG</u> Cuisine - Pièce de vie		
Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage/bande (Murs)	<u>BATIMENT H - Rdc - Apt 8 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 14 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 10 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 1 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 2 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 3 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 4 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 5 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 6 HG</u>	Résultat d'analyse	/

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
	Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 7 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 9 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 1 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 2 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 3 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 4 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 5 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 6 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 8 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 9 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 11 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 12 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 13 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 15 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 16 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 10 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 11 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 12 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 13 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 14 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 15 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 16 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 17 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 18 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 7 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 17 HG</u> Cuisine - Pièce de vie		

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
	BATIMENT H - 1er étage - Apt 18 HG Cuisine - Pièce de vie		
Peinture + enduit maigre 1 (Murs)	BATIMENT H - Rdc - Apt 8 HG Cuisine - Pièce de vie	Résultat d'analyse	/
	BATIMENT H - 1er étage - Apt 14 HG Cuisine - Pièce de vie		
	BATIMENT H - 1er étage - Apt 10 HG Cuisine - Pièce de vie		
	BATIMENT H - Rdc - Apt 1 HG Cuisine - Pièce de vie		
	BATIMENT H - 2ème étage - Apt 20 HG Cuisine - Pièce de vie		
	BATIMENT H - 2ème étage - Apt 27 HG Cuisine - Pièce de vie 1, Cuisine - Pièce de vie 2, Cuisine - Pièce de vie 3		
	BATIMENT H - Rdc - Apt 2 HG Cuisine - Pièce de vie		
	BATIMENT H - Rdc - Apt 3 HG Cuisine - Pièce de vie		
	BATIMENT H - Rdc - Apt 4 HG Cuisine - Pièce de vie		
	BATIMENT H - Rdc - Apt 5 HG Cuisine - Pièce de vie		
	BATIMENT H - Rdc - Apt 6 HG Cuisine - Pièce de vie		
	BATIMENT H - Rdc - Apt 7 HG Cuisine - Pièce de vie		
	BATIMENT H - Rdc - Apt 9 HD Cuisine - Pièce de vie		
	BATIMENT H - Rdc - Apt 1 HD Cuisine - Pièce de vie		
	BATIMENT H - Rdc - Apt 2 HD Cuisine - Pièce de vie		
	BATIMENT H - Rdc - Apt 3 HD Cuisine - Pièce de vie		
	BATIMENT H - Rdc - Apt 4 HD Cuisine - Pièce de vie		
	BATIMENT H - Rdc - Apt 5 HD Cuisine - Pièce de vie		
	BATIMENT H - Rdc - Apt 6 HD Cuisine - Pièce de vie		
	BATIMENT H - 1er étage - Apt 8 HG Cuisine - Pièce de vie		
	BATIMENT H - 1er étage - Apt 9 HG Cuisine - Pièce de vie		
	BATIMENT H - 1er étage - Apt 11 HG Cuisine - Pièce de vie		
	BATIMENT H - 1er étage - Apt 12 HG Cuisine - Pièce de vie		
	BATIMENT H - 1er étage - Apt 13 HG Cuisine - Pièce de vie		
	BATIMENT H - 1er étage - Apt 15 HG Cuisine - Pièce de vie		
	BATIMENT H - 1er étage - Apt 16 HG Cuisine - Pièce de vie		
	BATIMENT H - 1er étage - Apt 10 HD		

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
	Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 11</u> <u>HD</u>		
	Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 12</u> <u>HD</u>		
	Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 13</u> <u>HD</u>		
	Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 14</u> <u>HD</u>		
	Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 15</u> <u>HD</u>		
	Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 16</u> <u>HD</u>		
	Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 17</u> <u>HD</u>		
	Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 18</u> <u>HD</u>		
	Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 7 HD</u>		
	Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt</u> <u>21 HG</u>		
	Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt</u> <u>22 HG</u>		
	Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt</u> <u>23 HG</u>		
	Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt</u> <u>24 HG</u>		
	Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt</u> <u>25 HG</u>		
	Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt</u> <u>26 HG</u>		
	Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt</u> <u>28 HG</u>		
	Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt</u> <u>20 HD</u>		
	Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt</u> <u>21 HD</u>		
	Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt</u> <u>22 HD</u>		
	Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt</u> <u>23 HD</u>		
	Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt</u> <u>24 HD</u>		
	Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt</u> <u>25 HD</u>		
	Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt</u> <u>26 HD</u>		
	Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt</u>		

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
	27 HD Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 2ème étage - Apt 28 HD Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 1er étage - Apt 17 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 1er étage - Apt 18 HG Cuisine - Pièce de vie		
Peinture + enduit maigre 1 (Plafonds)	BATIMENT H - Rdc - Apt 8 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 1er étage - Apt 14 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 1er étage - Apt 10 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - Rdc - Apt 1 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 2ème étage - Apt 20 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 2ème étage - Apt 27 HG Cuisine - Pièce de vie 1, Cuisine - Pièce de vie 2, Cuisine - Pièce de vie 3 BATIMENT H - Rdc - Apt 2 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - Rdc - Apt 3 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - Rdc - Apt 4 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - Rdc - Apt 5 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - Rdc - Apt 6 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - Rdc - Apt 7 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - Rdc - Apt 9 HD Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - Rdc - Apt 1 HD Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - Rdc - Apt 2 HD Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - Rdc - Apt 3 HD Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - Rdc - Apt 4 HD Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - Rdc - Apt 5 HD Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - Rdc - Apt 6 HD Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 1er étage - Apt 8 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 1er étage - Apt 9 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 1er étage - Apt 11 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 1er étage - Apt 12 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 1er étage - Apt 13 HG Cuisine - Pièce de vie	Résultat d'analyse	/

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
	<u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 15</u> <u>HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 16</u> <u>HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 10</u> <u>HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 11</u> <u>HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 12</u> <u>HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 13</u> <u>HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 14</u> <u>HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 15</u> <u>HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 16</u> <u>HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 17</u> <u>HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 18</u> <u>HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 7 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 21 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 22 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 23 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 24 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 25 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 26 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 28 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 20 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 21 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 22 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 23 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 24 HD</u>		

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
	Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 25 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 26 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 27 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 28 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 17 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 18 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 8 HG</u>		
Dalle phonique (Evier)	Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 14 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 10 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 27 HG</u> Cuisine - Pièce de vie 1 <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 2 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 3 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 4 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 5 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 6 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 7 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 9 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 1 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 2 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 3 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 4 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 5 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 6 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 8 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 9 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 11 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 12 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 13 HG</u>	Résultat d'analyse	/

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
	Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 1er étage - Apt 15 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 1er étage - Apt 16 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 1er étage - Apt 10 HD Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 1er étage - Apt 11 HD Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 1er étage - Apt 12 HD Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 1er étage - Apt 13 HD Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 1er étage - Apt 14 HD Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 1er étage - Apt 15 HD Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 1er étage - Apt 16 HD Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 1er étage - Apt 17 HD Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 1er étage - Apt 18 HD Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - Rdc - Apt 7 HD Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 1er étage - Apt 17 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 1er étage - Apt 18 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - Rdc - Apt 8 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 1er étage - Apt 14 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 1er étage - Apt 10 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - Rdc - Apt 1 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 2ème étage - Apt 20 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 2ème étage - Apt 27 HG Cuisine - Pièce de vie 1, Cuisine - Pièce de vie 2, Cuisine - Pièce de vie 3 BATIMENT H - Rdc - Apt 2 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - Rdc - Apt 3 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - Rdc - Apt 4 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - Rdc - Apt 5 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - Rdc - Apt 6 HG Cuisine - Pièce de vie		
Peinture + enduit maigre 2 (Murs)	Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 1er étage - Apt 14 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 1er étage - Apt 10 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - Rdc - Apt 1 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 2ème étage - Apt 20 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 2ème étage - Apt 27 HG Cuisine - Pièce de vie 1, Cuisine - Pièce de vie 2, Cuisine - Pièce de vie 3 BATIMENT H - Rdc - Apt 2 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - Rdc - Apt 3 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - Rdc - Apt 4 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - Rdc - Apt 5 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - Rdc - Apt 6 HG Cuisine - Pièce de vie	Résultat d'analyse	/

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
	<u>BATIMENT H - Rdc - Apt 7 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 9 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 1 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 2 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 3 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 4 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 5 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 6 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 8 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 9 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 11 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 12 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 13 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 15 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 16 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 10 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 11 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 12 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 13 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 14 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 15 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 16 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 17 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 18 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 7 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 21 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt</u>		

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
	22 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 2ème étage - Apt 23 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 2ème étage - Apt 24 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 2ème étage - Apt 25 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 2ème étage - Apt 26 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 2ème étage - Apt 28 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 2ème étage - Apt 20 HD Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 2ème étage - Apt 21 HD Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 2ème étage - Apt 22 HD Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 2ème étage - Apt 23 HD Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 2ème étage - Apt 24 HD Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 2ème étage - Apt 25 HD Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 2ème étage - Apt 26 HD Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 2ème étage - Apt 27 HD Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 2ème étage - Apt 28 HD Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 1er étage - Apt 17 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 1er étage - Apt 18 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - Rdc - Apt 8 HG		
Peinture + enduit maigre 2 (Plafonds)	BATIMENT H - Rdc - Apt 14 Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 1er étage - Apt 10 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - Rdc - Apt 1 HG BATIMENT H - 2ème étage - Apt 20 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 2ème étage - Apt 27 HG Cuisine - Pièce de vie 1, Cuisine - Pièce de vie 2, Cuisine - Pièce de vie 3 BATIMENT H - Rdc - Apt 2 HG Cuisine - Pièce de vie	Résultat d'analyse	/

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
	<u>BATIMENT H - Rdc - Apt 3 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 4 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 5 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 6 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 7 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 9 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 1 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 2 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 3 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 4 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 5 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 6 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 8 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 9 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 11 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 12 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 13 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 15 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 16 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 10 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 11 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 12 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 13 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 14 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 15 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 16 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 17 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 18</u>		

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
	HD Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - Rdc - Apt 7 HD Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 2ème étage - Apt 21 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 2ème étage - Apt 22 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 2ème étage - Apt 23 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 2ème étage - Apt 24 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 2ème étage - Apt 25 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 2ème étage - Apt 26 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 2ème étage - Apt 28 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 2ème étage - Apt 20 HD Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 2ème étage - Apt 21 HD Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 2ème étage - Apt 22 HD Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 2ème étage - Apt 23 HD Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 2ème étage - Apt 24 HD Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 2ème étage - Apt 25 HD Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 2ème étage - Apt 26 HD Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 2ème étage - Apt 27 HD Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 2ème étage - Apt 28 HD Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 1er étage - Apt 17 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 1er étage - Apt 18 HG Cuisine - Pièce de vie		
Revêtement souple + colle (Revêtements de sols)	BATIMENT H - 1er étage - Apt 14 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - Rdc - Apt 1 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 2ème étage - Apt 20 HG Cuisine - Pièce de vie BATIMENT H - 2ème étage - Apt 27 HG Cuisine - Pièce de vie 2, Cuisine -	Résultat d'analyse	/

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
	Pièce de vie 3 <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 8</u> <u>HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 9</u> <u>HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 11</u> <u>HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 12</u> <u>HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 13</u> <u>HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 15</u> <u>HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 12</u> <u>HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 14</u> <u>HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 16</u> <u>HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 18</u> <u>HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt</u> <u>21 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt</u> <u>25 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt</u> <u>26 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt</u> <u>28 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt</u> <u>24 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt</u> <u>25 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt</u> <u>28 HD</u> Cuisine - Pièce de vie		
Peinture + placoplatre (Murs)	<u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 10</u> <u>HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt</u> <u>27 HG</u> Cuisine - Pièce de vie 1	Résultat d'analyse	/
Dalle phonique (Eviers)	<u>BATIMENT H - Rdc - Apt 1 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt</u> <u>20 HG</u> Cuisine - Pièce de vie	Résultat d'analyse	/
Dalle de sol beige + colle (Revêtements de sols)	<u>BATIMENT H - Rdc - Apt 1 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt</u> <u>27 HG</u>	Résultat d'analyse	/

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
	Cuisine - Pièce de vie 1 <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 3 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 4 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 2 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 4 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 5 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 16 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 10 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 11 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 13 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 15 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 17 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 7 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 22 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 23 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 24 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 20 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 21 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 22 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 23 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 26 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 27 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 17 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 18 HG</u> Cuisine - Pièce de vie		
Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande (Murs)	<u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 20 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 27 HG</u>	Résultat d'analyse	/

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
	Cuisine - Pièce de vie 1, Cuisine - Pièce de vie 2, Cuisine - Pièce de vie 3 <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 21 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 22 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 23 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 24 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 25 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 26 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 28 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 20 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 21 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 22 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 23 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 24 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 25 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 26 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 27 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 28 HD</u> Cuisine - Pièce de vie		

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

II. CONDITIONS DE REALISATION DE LA MISSION :

Liste des documents fournis par le donneur d'ordre	Observations	Voir annexe
Plans ou croquis		
Oui		ANNEXE 2
Autres documents relatifs à la construction		
Non		/
Documents relatifs aux travaux projetés		
Non		/
Rapports de repérage antérieurs		
Non		/

III. OBSERVATIONS :

Intitulé de l'observation	OUI	NON	Sans Objet	Observations
Un plan de prévention a été réalisé avant intervention sur site	☐	☐	☒	/
Le bâtiment était vide d'occupants	☐	☒	☐	/
Le bâtiment était vide de meubles	☐	☒	☐	/
Les équipements et installations étaient en services	☒	☐	☐	/
Les équipements et installations étaient alimentés	☒	☐	☐	/
Le vide sanitaire était visitable	☐	☐	☒	/
Les combles ou la toiture terrasse étaient accessibles et visitables	☐	☐	☒	/
Justificatif des écarts à la norme				

Propriétaire :

CROUS DE NANTES ET DES PAYS DE LA LOIRE - 2 BOULEVARD GUY MOLLET
BP 52213 - 44322 NANTES CEDEX 3

Organisme ayant réalisé la mission :

QUALICONSULT IMMOBILIER - Agence de NANTES TRAVAUX -

Contrat d'assurance : **MMA IARD - n°127.106.241** valide jusqu'au 31 décembre 2019

Opérateur de repérage : **Gwenaël ADELIS**

Certificat de compétence : **GINGER CATED - 12 avenue Gay Lussac - ZAC LA CLEF ST PIERRE - 78990 ELANCOURT (1334)**

Date de réalisation de la mission : le 19/03/2019

Date de la visite complémentaire :

Date de la visite de reconnaissance : le 19/03/2019

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

IV. PREAMBULE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante des principaux éléments de la construction dans le cadre **des travaux de l'immeuble sis** :

Bâtiment H
36 RUE DES LANDES
Rés. RESIDENCE LES LANDES
44000 NANTES

Date de délivrance du permis de construire : <1997

Destination présente et passé du local ou de l'immeuble bâti : ,

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de la construction définit les catégories de matériaux et produits devant faire l'objet de ce repérage ainsi que les modalités d'intervention.

Rapports de repérage amiante antérieurs :

Néant

V. BUT DE LA MISSION

Etablir un repérage de la présence éventuelle de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante dans les éléments de la construction et susceptibles d'être affectés par les travaux

Description des travaux :

Programme de travaux : Réfection des kitchenettes : remplacement de l'évier, réfection sols, murs et plafond, faïence conservée (recouverte par une crédence).

Ref : Non fournis

Programme et périmètre de repérage

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
Parois verticales intérieures	
BATIMENT H/Rdc/Apt 8 HG Cuisine - Pièce de vie	Murs / Peinture + placoplâtre Murs / Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage/bande Murs / Peinture + enduit maigre 1
BATIMENT H/Rdc/Apt 2 HG Cuisine - Pièce de vie	Murs / Peinture + placoplâtre Murs / Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage/bande Murs / Peinture + enduit maigre 1
BATIMENT H/Rdc/Apt 3 HG Cuisine - Pièce de vie	Murs / Peinture + placoplâtre Murs / Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage/bande Murs / Peinture + enduit maigre 1
BATIMENT H/Rdc/Apt 4 HG Cuisine - Pièce de vie	Murs / Peinture + placoplâtre Murs / Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage/bande Murs / Peinture + enduit maigre 1
BATIMENT H/Rdc/Apt 5 HG Cuisine - Pièce de vie	Murs / Peinture + placoplâtre Murs / Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage/bande Murs / Peinture + enduit maigre 1
BATIMENT H/Rdc/Apt 6 HG Cuisine - Pièce de vie	Murs / Peinture + placoplâtre Murs / Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage/bande Murs / Peinture + enduit maigre 1
BATIMENT H/Rdc/Apt 7 HG Cuisine - Pièce de vie	Murs / Peinture + placoplâtre Murs / Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage/bande Murs / Peinture + enduit maigre 1
BATIMENT H/Rdc/Apt 9 HD Cuisine - Pièce de	Murs / Peinture + placoplâtre Murs / Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage/bande

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
vie	Murs / Peinture + enduit maigre 1
BATIMENT H/Rdc/Apt 1 HD Cuisine - Pièce de vie	Murs / Peinture + placoplâtre Murs / Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage/bande Murs / Peinture + enduit maigre 1
BATIMENT H/Rdc/Apt 2 HD Cuisine - Pièce de vie	Murs / Peinture + placoplâtre Murs / Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage/bande Murs / Peinture + enduit maigre 1
BATIMENT H/Rdc/Apt 3 HD Cuisine - Pièce de vie	Murs / Peinture + placoplâtre Murs / Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage/bande Murs / Peinture + enduit maigre 1
BATIMENT H/Rdc/Apt 4 HD Cuisine - Pièce de vie	Murs / Peinture + placoplâtre Murs / Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage/bande Murs / Peinture + enduit maigre 1
BATIMENT H/Rdc/Apt 5 HD Cuisine - Pièce de vie	Murs / Peinture + placoplâtre Murs / Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage/bande Murs / Peinture + enduit maigre 1
BATIMENT H/Rdc/Apt 6 HD Cuisine - Pièce de vie	Murs / Peinture + placoplâtre Murs / Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage/bande Murs / Peinture + enduit maigre 1
BATIMENT H/Rdc/Apt 7 HD Cuisine - Pièce de vie	Murs / Peinture + placoplâtre Murs / Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage/bande Murs / Peinture + enduit maigre 1
Plafonds et faux plafonds	
BATIMENT H/Rdc/Apt 8 HG Cuisine - Pièce de vie	Plafonds / Peinture + enduit maigre 1
BATIMENT H/1er étage/Apt 14 HG Cuisine - Pièce de vie	Plafonds / Peinture + enduit maigre 1 Evier / Dalle phonique Plafonds / Peinture + enduit maigre 2
BATIMENT H/1er étage/Apt 10 HG Cuisine - Pièce de vie	Plafonds / Peinture + enduit maigre 1 Evier / Dalle phonique Murs / Peinture + enduit maigre 2 Plafonds / Peinture + enduit maigre 2
BATIMENT H/Rdc/Apt 1 HG Cuisine - Pièce de vie	Plafonds / Peinture + enduit maigre 1 Eviers / Dalle phonique Murs / Peinture + enduit maigre 2 Plafonds / Peinture + enduit maigre 2
BATIMENT H/2ème étage/Apt 20 HG Cuisine - Pièce de vie	Plafonds / Peinture + enduit maigre 1 Murs / Peinture + enduit maigre 2 Plafonds / Peinture + enduit maigre 2
BATIMENT H/2ème étage/Apt 27 HG Cuisine - Pièce de vie 1	Plafonds / Peinture + enduit maigre 1 Evier / Dalle phonique Murs / Peinture + enduit maigre 2 Plafonds / Peinture + enduit maigre 2
BATIMENT H/2ème étage/Apt 27 HG Cuisine - Pièce de vie 2	Plafonds / Peinture + enduit maigre 1 Eviers / Dalle de sol Murs / Peinture + enduit maigre 2 Plafonds / Peinture + enduit maigre 2
BATIMENT H/2ème étage/Apt 27 HG Cuisine - Pièce de vie 3	Plafonds / Peinture + enduit maigre 1 Eviers / Dalle de sol Murs / Peinture + enduit maigre 2 Plafonds / Peinture + enduit maigre 2
BATIMENT H/Rdc/Apt 2 HG Cuisine - Pièce de vie	Plafonds / Peinture + enduit maigre 1
BATIMENT H/Rdc/Apt 3 HG Cuisine - Pièce de vie	Plafonds / Peinture + enduit maigre 1
BATIMENT H/Rdc/Apt 4 HG Cuisine - Pièce de vie	Plafonds / Peinture + enduit maigre 1
BATIMENT H/Rdc/Apt 5 HG Cuisine - Pièce de vie	Plafonds / Peinture + enduit maigre 1
BATIMENT H/Rdc/Apt 6 HG Cuisine - Pièce de vie	Plafonds / Peinture + enduit maigre 1

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
BATIMENT H/Rdc/Apt 7 HG Cuisine - Pièce de vie	Plafonds / Peinture + enduit maigre 1
BATIMENT H/Rdc/Apt 9 HD Cuisine - Pièce de vie	Plafonds / Peinture + enduit maigre 1
BATIMENT H/Rdc/Apt 1 HD Cuisine - Pièce de vie	Plafonds / Peinture + enduit maigre 1
BATIMENT H/Rdc/Apt 2 HD Cuisine - Pièce de vie	Plafonds / Peinture + enduit maigre 1
BATIMENT H/Rdc/Apt 3 HD Cuisine - Pièce de vie	Plafonds / Peinture + enduit maigre 1
BATIMENT H/Rdc/Apt 4 HD Cuisine - Pièce de vie	Plafonds / Peinture + enduit maigre 1
BATIMENT H/Rdc/Apt 5 HD Cuisine - Pièce de vie	Plafonds / Peinture + enduit maigre 1
BATIMENT H/Rdc/Apt 6 HD Cuisine - Pièce de vie	Plafonds / Peinture + enduit maigre 1
BATIMENT H/1er étage/Apt 8 HG Cuisine - Pièce de vie	Plafonds / Peinture + enduit maigre 1 Evier / Dalle phonique
BATIMENT H/1er étage/Apt 9 HG Cuisine - Pièce de vie	Plafonds / Peinture + enduit maigre 1 Evier / Dalle phonique
BATIMENT H/1er étage/Apt 11 HG Cuisine - Pièce de vie	Plafonds / Peinture + enduit maigre 2 Evier / Dalle phonique
BATIMENT H/1er étage/Apt 12 HG Cuisine - Pièce de vie	Plafonds / Peinture + enduit maigre 2 Evier / Dalle phonique
BATIMENT H/1er étage/Apt 13 HG Cuisine - Pièce de vie	Plafonds / Peinture + enduit maigre 2 Evier / Dalle phonique
BATIMENT H/1er étage/Apt 15 HG Cuisine - Pièce de vie	Plafonds / Peinture + enduit maigre 2 Evier / Dalle phonique
BATIMENT H/1er étage/Apt 16 HG Cuisine - Pièce de vie	Plafonds / Peinture + enduit maigre 2 Evier / Dalle phonique
BATIMENT H/1er étage/Apt 10 HD Cuisine - Pièce de vie	Plafonds / Peinture + enduit maigre 2 Evier / Dalle phonique
BATIMENT H/1er étage/Apt 11 HD Cuisine - Pièce de vie	Plafonds / Peinture + enduit maigre 2 Evier / Dalle phonique
BATIMENT H/1er étage/Apt 12 HD Cuisine - Pièce de vie	Plafonds / Peinture + enduit maigre 2 Evier / Dalle phonique
BATIMENT H/1er étage/Apt 13 HD Cuisine - Pièce de vie	Plafonds / Peinture + enduit maigre 2 Evier / Dalle phonique
BATIMENT H/1er étage/Apt 14 HD Cuisine - Pièce de vie	Plafonds / Peinture + enduit maigre 2 Evier / Dalle phonique
BATIMENT H/1er étage/Apt 15 HD Cuisine - Pièce de vie	Plafonds / Peinture + enduit maigre 2 Evier / Dalle phonique
BATIMENT H/1er étage/Apt 16 HD Cuisine - Pièce de vie	Plafonds / Peinture + enduit maigre 2 Evier / Dalle phonique
BATIMENT H/1er étage/Apt 17 HD Cuisine - Pièce de vie	Plafonds / Peinture + enduit maigre 2 Evier / Dalle phonique

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
BATIMENT H/1er étage/Apt 18 HD Cuisine - Pièce de vie	Plafonds / Peinture + enduit maigre 1 Evier / Dalle phonique Plafonds / Peinture + enduit maigre 2
BATIMENT H/Rdc/Apt 7 HD Cuisine - Pièce de vie	Plafonds / Peinture + enduit maigre 1
BATIMENT H/2ème étage/Apt 21 HG Cuisine - Pièce de vie	Plafonds / Peinture + enduit maigre 1 Eviers / Dalle de sol Murs / Peinture + enduit maigre 2 Plafonds / Peinture + enduit maigre 2
BATIMENT H/2ème étage/Apt 22 HG Cuisine - Pièce de vie	Plafonds / Peinture + enduit maigre 1 Eviers / Dalle de sol Murs / Peinture + enduit maigre 2 Plafonds / Peinture + enduit maigre 2
BATIMENT H/2ème étage/Apt 23 HG Cuisine - Pièce de vie	Plafonds / Peinture + enduit maigre 1 Eviers / Dalle de sol Murs / Peinture + enduit maigre 2 Plafonds / Peinture + enduit maigre 2
BATIMENT H/2ème étage/Apt 24 HG Cuisine - Pièce de vie	Plafonds / Peinture + enduit maigre 1 Eviers / Dalle de sol Murs / Peinture + enduit maigre 2 Plafonds / Peinture + enduit maigre 2
BATIMENT H/2ème étage/Apt 25 HG Cuisine - Pièce de vie	Plafonds / Peinture + enduit maigre 1 Eviers / Dalle de sol Murs / Peinture + enduit maigre 2 Plafonds / Peinture + enduit maigre 2
BATIMENT H/2ème étage/Apt 26 HG Cuisine - Pièce de vie	Plafonds / Peinture + enduit maigre 1 Eviers / Dalle de sol Murs / Peinture + enduit maigre 2 Plafonds / Peinture + enduit maigre 2
BATIMENT H/2ème étage/Apt 28 HG Cuisine - Pièce de vie	Plafonds / Peinture + enduit maigre 1 Eviers / Dalle de sol Murs / Peinture + enduit maigre 2 Plafonds / Peinture + enduit maigre 2
BATIMENT H/2ème étage/Apt 20 HD Cuisine - Pièce de vie	Plafonds / Peinture + enduit maigre 1 Eviers / Dalle de sol Murs / Peinture + enduit maigre 2 Plafonds / Peinture + enduit maigre 2
BATIMENT H/2ème étage/Apt 21 HD Cuisine - Pièce de vie	Plafonds / Peinture + enduit maigre 1 Eviers / Dalle de sol Murs / Peinture + enduit maigre 2 Plafonds / Peinture + enduit maigre 2
BATIMENT H/2ème étage/Apt 22 HD Cuisine - Pièce de vie	Plafonds / Peinture + enduit maigre 1 Eviers / Dalle de sol Murs / Peinture + enduit maigre 2 Plafonds / Peinture + enduit maigre 2
BATIMENT H/2ème étage/Apt 23 HD Cuisine - Pièce de vie	Plafonds / Peinture + enduit maigre 1 Eviers / Dalle de sol Murs / Peinture + enduit maigre 2 Plafonds / Peinture + enduit maigre 2
BATIMENT H/2ème étage/Apt 24 HD Cuisine - Pièce de vie	Plafonds / Peinture + enduit maigre 1 Eviers / Dalle de sol Murs / Peinture + enduit maigre 2 Plafonds / Peinture + enduit maigre 2
BATIMENT H/2ème étage/Apt 25 HD Cuisine - Pièce de vie	Plafonds / Peinture + enduit maigre 1 Eviers / Dalle de sol Murs / Peinture + enduit maigre 2 Plafonds / Peinture + enduit maigre 2
BATIMENT H/2ème étage/Apt 26 HD Cuisine - Pièce de vie	Plafonds / Peinture + enduit maigre 1 Eviers / Dalle de sol Murs / Peinture + enduit maigre 2 Plafonds / Peinture + enduit maigre 2
BATIMENT H/2ème étage/Apt 27 HD Cuisine - Pièce de vie	Plafonds / Peinture + enduit maigre 1 Eviers / Dalle de sol Murs / Peinture + enduit maigre 2 Plafonds / Peinture + enduit maigre 2
BATIMENT H/2ème étage/Apt 28 HD Cuisine - Pièce de vie	Plafonds / Peinture + enduit maigre 1 Eviers / Dalle de sol Murs / Peinture + enduit maigre 2 Plafonds / Peinture + enduit maigre 2

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
BATIMENT H/1er étage/Apt 17 HG Cuisine - Pièce de vie	Plafonds / Peinture + enduit maigre 1 Evier / Dalle phonique Plafonds / Peinture + enduit maigre 2
BATIMENT H/1er étage/Apt 18 HG Cuisine - Pièce de vie	Plafonds / Peinture + enduit maigre 1 Evier / Dalle phonique Plafonds / Peinture + enduit maigre 2
Planchers et planchers techniques	
BATIMENT H/Rdc/Apt 8 HG Cuisine - Pièce de vie	Revêtements de sols / Revêtements souple + colle Revêtements de sols / Ragréage Murs / Peinture + enduit maigre 2 Plafonds / Peinture + enduit maigre 2
BATIMENT H/1er étage/Apt 14 HG Cuisine - Pièce de vie	Revêtements de sols / Revêtement souple + colle Revêtements de sols / Ragréage Murs / Peinture + placoplâtre Murs / Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande Murs / Peinture + enduit maigre 1 Murs / Peinture + enduit maigre 2
BATIMENT H/1er étage/Apt 10 HG Cuisine - Pièce de vie	Revêtements de sols / Revêtements souple + colle Revêtements de sols / Ragréage Murs / Peinture + placoplâtre Murs / Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande Murs / Peinture + enduit maigre 1
BATIMENT H/Rdc/Apt 1 HG Cuisine - Pièce de vie	Revêtements de sols / Ragréage Murs / Peinture + placoplâtre Murs / Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande Murs / Peinture + enduit maigre 1 Revêtements de sols / Dalle de sol beige + colle Revêtements de sols / Revêtement souple + colle
BATIMENT H/2ème étage/Apt 20 HG Cuisine - Pièce de vie	Revêtements de sols / Revêtement souple + colle Revêtements de sols / Ragréage Murs / Peinture + placoplâtre Murs / Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande Murs / Peinture + enduit maigre 1
BATIMENT H/2ème étage/Apt 27 HG Cuisine - Pièce de vie 1	Revêtements de sols / Dalle de sol beige + colle Revêtements de sols / Ragréage Murs / Peinture + placoplâtre Murs / Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande Murs / Peinture + enduit maigre 1
BATIMENT H/2ème étage/Apt 27 HG Cuisine - Pièce de vie 2	Revêtements de sols / Revêtement souple + colle Revêtements de sols / Ragréage Murs / Peinture + placoplâtre Murs / Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande Murs / Peinture + enduit maigre 1
BATIMENT H/2ème étage/Apt 27 HG Cuisine - Pièce de vie 3	Revêtements de sols / Revêtement souple + colle Revêtements de sols / Ragréage Murs / Peinture + placoplâtre Murs / Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande Murs / Peinture + enduit maigre 1
BATIMENT H/Rdc/Apt 2 HG Cuisine - Pièce de vie	Revêtements de sols / Revêtements souple + colle Revêtements de sols / Ragréage Murs / Peinture + enduit maigre 2 Plafonds / Peinture + enduit maigre 2
BATIMENT H/Rdc/Apt 3 HG Cuisine - Pièce de vie	Revêtements de sols / Ragréage Murs / Peinture + enduit maigre 2 Plafonds / Peinture + enduit maigre 2 Revêtements de sols / Dalle de sol beige + colle
BATIMENT H/Rdc/Apt 4 HG Cuisine - Pièce de vie	Revêtements de sols / Ragréage Murs / Peinture + enduit maigre 2 Plafonds / Peinture + enduit maigre 2 Revêtements de sols / Dalle de sol beige + colle
BATIMENT H/Rdc/Apt 5 HG Cuisine - Pièce de vie	Revêtements de sols / Revêtements souple + colle Revêtements de sols / Ragréage Murs / Peinture + enduit maigre 2 Plafonds / Peinture + enduit maigre 2
BATIMENT H/Rdc/Apt 6 HG Cuisine - Pièce de vie	Revêtements de sols / Revêtements souple + colle Revêtements de sols / Ragréage Murs / Peinture + enduit maigre 2 Plafonds / Peinture + enduit maigre 2

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
BATIMENT H/Rdc/Apt 7 HG Cuisine - Pièce de vie	Murs / Peinture + enduit maigre 2 Plafonds / Peinture + enduit maigre 2 Revêtements de sols / Revêtements souple + colle
BATIMENT H/Rdc/Apt 9 HD Cuisine - Pièce de vie	Revêtements de sols / Revêtements souple + colle Revêtements de sols / Ragréage Murs / Peinture + enduit maigre 2 Plafonds / Peinture + enduit maigre 2
BATIMENT H/Rdc/Apt 1 HD Cuisine - Pièce de vie	Revêtements de sols / Revêtements souple + colle Revêtements de sols / Ragréage Murs / Peinture + enduit maigre 2 Plafonds / Peinture + enduit maigre 2
BATIMENT H/Rdc/Apt 2 HD Cuisine - Pièce de vie	Revêtements de sols / Ragréage Murs / Peinture + enduit maigre 2 Plafonds / Peinture + enduit maigre 2 Revêtements de sols / Dalle de sol beige + colle
BATIMENT H/Rdc/Apt 3 HD Cuisine - Pièce de vie	Revêtements de sols / Revêtements souple + colle Revêtements de sols / Ragréage Murs / Peinture + enduit maigre 2 Plafonds / Peinture + enduit maigre 2
BATIMENT H/Rdc/Apt 4 HD Cuisine - Pièce de vie	Revêtements de sols / Ragréage Murs / Peinture + enduit maigre 2 Plafonds / Peinture + enduit maigre 2 Revêtements de sols / Dalle de sol beige + colle
BATIMENT H/Rdc/Apt 5 HD Cuisine - Pièce de vie	Revêtements de sols / Revêtements souple + colle Revêtements de sols / Ragréage Murs / Peinture + enduit maigre 2 Plafonds / Peinture + enduit maigre 2 Revêtements de sols / Dalle de sol beige + colle
BATIMENT H/Rdc/Apt 6 HD Cuisine - Pièce de vie	Revêtements de sols / Revêtements souple + colle Revêtements de sols / Ragréage Murs / Peinture + enduit maigre 2 Plafonds / Peinture + enduit maigre 2
BATIMENT H/1er étage/Apt 8 HG Cuisine - Pièce de vie	Revêtements de sols / Revêtement souple + colle Revêtements de sols / Ragréage Murs / Peinture + placoplâtre Murs / Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage/bande Murs / Peinture + enduit maigre 1 Murs / Peinture + enduit maigre 2
BATIMENT H/1er étage/Apt 9 HG Cuisine - Pièce de vie	Revêtements de sols / Revêtement souple + colle Revêtements de sols / Ragréage Murs / Peinture + placoplâtre Murs / Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage/bande Murs / Peinture + enduit maigre 1 Murs / Peinture + enduit maigre 2
BATIMENT H/1er étage/Apt 11 HG Cuisine - Pièce de vie	Revêtements de sols / Revêtement souple + colle Revêtements de sols / Ragréage Murs / Peinture + placoplâtre Murs / Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage/bande Murs / Peinture + enduit maigre 1 Murs / Peinture + enduit maigre 2
BATIMENT H/1er étage/Apt 12 HG Cuisine - Pièce de vie	Revêtements de sols / Revêtement souple + colle Revêtements de sols / Ragréage Murs / Peinture + placoplâtre Murs / Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage/bande Murs / Peinture + enduit maigre 1 Murs / Peinture + enduit maigre 2
BATIMENT H/1er étage/Apt 13 HG Cuisine - Pièce de vie	Revêtements de sols / Revêtement souple + colle Revêtements de sols / Ragréage Murs / Peinture + placoplâtre Murs / Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage/bande Murs / Peinture + enduit maigre 1 Murs / Peinture + enduit maigre 2
BATIMENT H/1er étage/Apt 15 HG Cuisine - Pièce de vie	Revêtements de sols / Revêtement souple + colle Revêtements de sols / Ragréage Murs / Peinture + placoplâtre Murs / Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage/bande Murs / Peinture + enduit maigre 1 Murs / Peinture + enduit maigre 2
BATIMENT H/1er étage/Apt 16 HG Cuisine	Revêtements de sols / Ragréage Murs / Peinture + placoplâtre

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
- Pièce de vie	Murs / Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande Murs / Peinture + enduit maigre 1 Murs / Peinture + enduit maigre 2 Revêtements de sols / Revêtements souple + colle Revêtements de sols / Dalle de sol beige + colle
BATIMENT H/1er étage/Apt 10 HD Cuisine - Pièce de vie	Revêtements de sols / Ragréage Murs / Peinture + placoplâtre Murs / Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande Murs / Peinture + enduit maigre 1 Murs / Peinture + enduit maigre 2 Revêtements de sols / Dalle de sol beige + colle
BATIMENT H/1er étage/Apt 11 HD Cuisine - Pièce de vie	Revêtements de sols / Ragréage Murs / Peinture + placoplâtre Murs / Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande Murs / Peinture + enduit maigre 1 Murs / Peinture + enduit maigre 2 Revêtements de sols / Dalle de sol beige + colle
BATIMENT H/1er étage/Apt 12 HD Cuisine - Pièce de vie	Revêtements de sols / Revêtement souple + colle Revêtements de sols / Ragréage Murs / Peinture + placoplâtre Murs / Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande Murs / Peinture + enduit maigre 1 Murs / Peinture + enduit maigre 2
BATIMENT H/1er étage/Apt 13 HD Cuisine - Pièce de vie	Revêtements de sols / Ragréage Murs / Peinture + placoplâtre Murs / Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande Murs / Peinture + enduit maigre 1 Murs / Peinture + enduit maigre 2 Revêtements de sols / Dalle de sol beige + colle
BATIMENT H/1er étage/Apt 14 HD Cuisine - Pièce de vie	Revêtements de sols / Revêtement souple + colle Revêtements de sols / Ragréage Murs / Peinture + placoplâtre Murs / Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande Murs / Peinture + enduit maigre 1 Murs / Peinture + enduit maigre 2
BATIMENT H/1er étage/Apt 15 HD Cuisine - Pièce de vie	Revêtements de sols / Ragréage Murs / Peinture + placoplâtre Murs / Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande Murs / Peinture + enduit maigre 1 Murs / Peinture + enduit maigre 2 Revêtements de sols / Dalle de sol beige + colle
BATIMENT H/1er étage/Apt 16 HD Cuisine - Pièce de vie	Revêtements de sols / Revêtement souple + colle Revêtements de sols / Ragréage Murs / Peinture + placoplâtre Murs / Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande Murs / Peinture + enduit maigre 1 Murs / Peinture + enduit maigre 2
BATIMENT H/1er étage/Apt 17 HD Cuisine - Pièce de vie	Revêtements de sols / Ragréage Murs / Peinture + placoplâtre Murs / Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande Murs / Peinture + enduit maigre 1 Murs / Peinture + enduit maigre 2 Revêtements de sols / Dalle de sol beige + colle
BATIMENT H/1er étage/Apt 18 HD Cuisine - Pièce de vie	Revêtements de sols / Revêtement souple + colle Revêtements de sols / Ragréage Murs / Peinture + placoplâtre Murs / Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande Murs / Peinture + enduit maigre 1 Murs / Peinture + enduit maigre 2
BATIMENT H/Rdc/Apt 7 HD Cuisine - Pièce de vie	Revêtements de sols / Ragréage Murs / Peinture + enduit maigre 2 Plafonds / Peinture + enduit maigre 2 Revêtements de sols / Dalle de sol beige + colle
BATIMENT H/2ème étage/Apt 21 HG Cuisine - Pièce de vie	Revêtements de sols / Revêtement souple + colle Revêtements de sols / Ragréage Murs / Peinture + placoplâtre Murs / Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande Murs / Peinture + enduit maigre 1
BATIMENT H/2ème étage/Apt 22 HG Cuisine	Revêtements de sols / Ragréage Murs / Peinture + placoplâtre

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

6b, rue Volta - BP 708 44470 CARQUEFOU - Tel./Fax : 0251131231 - 0251139944

Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00569 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
- Pièce de vie	Murs / Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande Murs / Peinture + enduit maigre 1 Revêtements de sols / Dalle de sol beige + colle
BATIMENT H/2ème étage/Apt 23 HG Cuisine - Pièce de vie	Revêtements de sols / Ragréage Murs / Peinture + placoplâtre Murs / Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande Murs / Peinture + enduit maigre 1 Revêtements de sols / Dalle de sol beige + colle
BATIMENT H/2ème étage/Apt 24 HG Cuisine - Pièce de vie	Revêtements de sols / Ragréage Murs / Peinture + placoplâtre Murs / Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande Murs / Peinture + enduit maigre 1 Revêtements de sols / Dalle de sol beige + colle
BATIMENT H/2ème étage/Apt 25 HG Cuisine - Pièce de vie	Revêtements de sols / Revêtement souple + colle Revêtements de sols / Ragréage Murs / Peinture + placoplâtre Murs / Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande Murs / Peinture + enduit maigre 1
BATIMENT H/2ème étage/Apt 26 HG Cuisine - Pièce de vie	Revêtements de sols / Revêtement souple + colle Revêtements de sols / Ragréage Murs / Peinture + placoplâtre Murs / Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande Murs / Peinture + enduit maigre 1
BATIMENT H/2ème étage/Apt 28 HG Cuisine - Pièce de vie	Revêtements de sols / Revêtement souple + colle Revêtements de sols / Ragréage Murs / Peinture + placoplâtre Murs / Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande Murs / Peinture + enduit maigre 1
BATIMENT H/2ème étage/Apt 20 HD Cuisine - Pièce de vie	Revêtements de sols / Ragréage Murs / Peinture + placoplâtre Murs / Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande Murs / Peinture + enduit maigre 1 Revêtements de sols / Dalle de sol beige + colle
BATIMENT H/2ème étage/Apt 21 HD Cuisine - Pièce de vie	Revêtements de sols / Ragréage Murs / Peinture + placoplâtre Murs / Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande Murs / Peinture + enduit maigre 1 Revêtements de sols / Dalle de sol beige + colle
BATIMENT H/2ème étage/Apt 22 HD Cuisine - Pièce de vie	Revêtements de sols / Ragréage Murs / Peinture + placoplâtre Murs / Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande Murs / Peinture + enduit maigre 1 Revêtements de sols / Dalle de sol beige + colle
BATIMENT H/2ème étage/Apt 23 HD Cuisine - Pièce de vie	Revêtements de sols / Ragréage Murs / Peinture + placoplâtre Murs / Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande Murs / Peinture + enduit maigre 1 Revêtements de sols / Dalle de sol beige + colle
BATIMENT H/2ème étage/Apt 24 HD Cuisine - Pièce de vie	Revêtements de sols / Revêtement souple + colle Revêtements de sols / Ragréage Murs / Peinture + placoplâtre Murs / Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande Murs / Peinture + enduit maigre 1
BATIMENT H/2ème étage/Apt 25 HD Cuisine - Pièce de vie	Revêtements de sols / Revêtement souple + colle Revêtements de sols / Ragréage Murs / Peinture + placoplâtre Murs / Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande Murs / Peinture + enduit maigre 1
BATIMENT H/2ème étage/Apt 26 HD Cuisine - Pièce de vie	Revêtements de sols / Ragréage Murs / Peinture + placoplâtre Murs / Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande Murs / Peinture + enduit maigre 1 Revêtements de sols / Dalle de sol beige + colle
BATIMENT H/2ème étage/Apt 27 HD Cuisine - Pièce de vie	Revêtements de sols / Ragréage Murs / Peinture + placoplâtre Murs / Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande Murs / Peinture + enduit maigre 1 Revêtements de sols / Dalle de sol beige + colle
BATIMENT H/2ème étage/Apt 28 HD Cuisine	Revêtements de sols / Revêtement souple + colle Revêtements de sols / Ragréage

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

6b, rue Volta - BP 708 44470 CARQUEFOU - Tel./Fax : 0251131231 - 0251139944

Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00569 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VILLIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
- Pièce de vie	Murs / Peinture + placoplâtre Murs / Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande Murs / Peinture + enduit maigre 1
BATIMENT H/1er étage/Apt 17 HG Cuisine - Pièce de vie	Revêtements de sols / Ragréage Murs / Peinture + placoplâtre Murs / Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande Murs / Peinture + enduit maigre 1 Murs / Peinture + enduit maigre 2 Revêtements de sols / Revêtements souple + colle Revêtements de sols / Dalle de sol beige + colle
BATIMENT H/1er étage/Apt 18 HG Cuisine - Pièce de vie	Revêtements de sols / Ragréage Murs / Peinture + placoplâtre Murs / Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande Murs / Peinture + enduit maigre 1 Murs / Peinture + enduit maigre 2 Revêtements de sols / Revêtements souple + colle Revêtements de sols / Dalle de sol beige + colle
Équipements divers et accessoires	
BATIMENT H/Rdc/Apt 8 HG Cuisine - Pièce de vie	Evier / Dalle phonique
BATIMENT H/2ème étage/Apt 20 HG Cuisine - Pièce de vie	Eviens / Dalle phonique
BATIMENT H/Rdc/Apt 2 HG Cuisine - Pièce de vie	Evier / Dalle phonique
BATIMENT H/Rdc/Apt 3 HG Cuisine - Pièce de vie	Evier / Dalle phonique
BATIMENT H/Rdc/Apt 4 HG Cuisine - Pièce de vie	Evier / Dalle phonique
BATIMENT H/Rdc/Apt 5 HG Cuisine - Pièce de vie	Evier / Dalle phonique
BATIMENT H/Rdc/Apt 6 HG Cuisine - Pièce de vie	Evier / Dalle phonique
BATIMENT H/Rdc/Apt 7 HG Cuisine - Pièce de vie	Evier / Dalle phonique
BATIMENT H/Rdc/Apt 9 HD Cuisine - Pièce de vie	Evier / Dalle phonique
BATIMENT H/Rdc/Apt 1 HD Cuisine - Pièce de vie	Evier / Dalle phonique
BATIMENT H/Rdc/Apt 2 HD Cuisine - Pièce de vie	Evier / Dalle phonique
BATIMENT H/Rdc/Apt 3 HD Cuisine - Pièce de vie	Evier / Dalle phonique
BATIMENT H/Rdc/Apt 4 HD Cuisine - Pièce de vie	Evier / Dalle phonique
BATIMENT H/Rdc/Apt 5 HD Cuisine - Pièce de vie	Evier / Dalle phonique
BATIMENT H/Rdc/Apt 6 HD Cuisine - Pièce de vie	Evier / Dalle phonique
BATIMENT H/Rdc/Apt 7 HD Cuisine - Pièce de vie	Evier / Dalle phonique

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

Dans le cadre de ce diagnostic, seuls les composants affectés par les travaux font l'objet du présent repérage

VI. TEXTES REGLEMENTAIRES

- Code du travail – article R4412-97
- Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante
- Décret n°2013-594 du 5 juillet 2013 relatif aux risques d'exposition à l'amiante
- Décret n°2015-789 du 29 juin 2015 relatif aux risques d'exposition à l'amiante
- Norme NFX 46-020 – Août 2017 : Repérage amiante — Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis — Mission et méthodologie

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

VII. METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC

1. Obligations du donneur d'ordre

Dans le cadre d'une mission de repérage avant réalisation de travaux, **le donneur d'ordre doit communiquer à QUALICONSULT IMMOBILIER le programme détaillé des travaux** les plans du bâtiment ainsi que tout document pouvant faciliter la recherche des matériaux et produits contenant de l'amiante (rapports antérieurs, document concernant la construction, ...).

En cas de repérage avant travaux, le donneur d'ordre doit définir la nature et le périmètre de l'opération. Il ne doit pas imposer la méthode de repérage, celle-ci étant définie par la norme NF X 46-020. Il ne doit pas définir le nombre de prélèvements à analyser. Le nombre d'investigations approfondies, de sondages, de prélèvements et d'analyses à effectuer ne peut pas être déterminé avant l'achèvement de la mission de repérage.

Le donneur d'ordre a la responsabilité de fournir à QUALICONSULT IMMOBILIER tous les moyens d'accès pour le bon déroulement de sa mission et cela en assurant la sécurité de l'opérateur de repérage. Il désigne un accompagnateur qui doit avoir une connaissance des lieux et qui dispose de tous les instruments d'accès nécessaires.

Le donneur d'ordre informe les occupants et exploitants, de l'intervention qui doit être réalisée dans les locaux, et organise leur présence, si nécessaire, pour accéder à certaines zones. Le donneur d'ordre ou son représentant prend, à la demande de l'opérateur de repérage, les dispositions pour faire évacuer temporairement les locaux si les investigations le requièrent ;

Le donneur d'ordre est tenu :

- de vérifier la cohérence entre le programme de travaux, le périmètre et le programme de repérage proposés ;
- de fournir les moyens nécessaires à mettre en œuvre pour accéder à certains matériaux (escabeau, échelle, échafaudage, plate-forme élévatrice de personnes, etc.), et d'en définir les conditions d'utilisation ;
- de procéder aux démontages nécessitant des outillages et/ou aux investigations approfondies destructives demandés par l'opérateur de repérage ;
- d'informer l'opérateur de repérage en cas de modification du programme de travaux,

En cas de manquement à ces obligations, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre dans l'hypothèse où ce rapport venait à être incomplet.

2. Phase de repérage

La phase de repérage comporte deux étapes :

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage s'enquiert des caractéristiques constructives de l'immeuble ; pour cela, il recherche des zones présentant des similitudes d'ouvrage

Dans un second temps, il :

- recherche et identifie les matériaux ou produits objets du programme de repérage ;
- repère les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante ;
- conclut sur la présence ou l'absence d'amiante.

Tout au long de la mission, les matériaux et produits du programme de repérage sont enregistrés ainsi que leurs caractéristiques (nature, localisation, forme, aspect, etc.).

Avertissements :

Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.

Les sondages et investigations approfondies ont été réalisés conformément à l'annexe A de la norme NF X 46-020. Cependant, Il est possible que des revêtements de sol anciens (dalles, colles, ragréages...) n'aient pas été détectés car masqués par un autre revêtement qu'il aura été impossible d'arracher ou enlever le jour de la visite, les locaux étant par exemple encore en activité ou des meubles masquant ces revêtements étant encore en place.

3. Phase prélèvement et analyse d'échantillons

Chaque prélèvement a été réalisé avec un outil adapté à la nature du produit ou du matériau puis placé dans un contenant étanche doublé sur lequel ont été portées les indications nécessaires à son identification. Afin d'éviter toute contamination croisée, le matériel a été soigneusement nettoyé à l'aide de lingettes humides entre chaque prélèvement.

Les prélèvements feront l'objet si besoin d'une analyse par un laboratoire accrédité par le COFRAC au titre du programme 144 sous le n° 1-1029. Les méthodes de prélèvements et d'analyses appliquées sont conformes au programme d'accréditation des laboratoires n°144 « Essais concernant la recherche d'amiante dans les matériaux et dans l'air » du COFRAC.

En fonction de la nature du matériau à analyser, les techniques d'analyses appliquées sont les suivantes :

- La microscopie optique à lumière polarisée (MOLP)
- La microscopie électronique à transmission analytique (META).

Ces techniques d'analyses sont prescrites dans l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2003 « relatif aux compétences des organismes procédant à l'identification d'amiante dans les matériaux et produits

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

VIII. LOCAUX VISITES ET NON VISITES

1. Liste des locaux visités et non visités

Etage	Locaux visités	Zones non accessibles	Remarques
BATIMENT H - Rdc - Apt 8 HG	Cuisine - Pièce de vie	/	/
BATIMENT H - 1er étage - Apt 14 HG	Cuisine - Pièce de vie	/	/
BATIMENT H - 1er étage - Apt 10 HG	Cuisine - Pièce de vie	/	/
BATIMENT H - Rdc - Apt 1 HG	Cuisine - Pièce de vie	/	/
BATIMENT H - 2ème étage - Apt 20 HG	Cuisine - Pièce de vie	/	/
BATIMENT H - 2ème étage - Apt 27 HG	Cuisine - Pièce de vie 1, Cuisine - Pièce de vie 2, Cuisine - Pièce de vie 3	/	/
BATIMENT H - Rdc - Apt 2 HG	Cuisine - Pièce de vie	/	/
BATIMENT H - Rdc - Apt 3 HG	Cuisine - Pièce de vie	/	/
BATIMENT H - Rdc - Apt 4 HG	Cuisine - Pièce de vie	/	/
BATIMENT H - Rdc - Apt 5 HG	Cuisine - Pièce de vie	/	/
BATIMENT H - Rdc - Apt 6 HG	Cuisine - Pièce de vie	/	/
BATIMENT H - Rdc - Apt 7 HG	Cuisine - Pièce de vie	/	/
BATIMENT H - Rdc - Apt 9 HD	Cuisine - Pièce de vie	/	/
BATIMENT H - Rdc - Apt 1 HD	Cuisine - Pièce de vie	/	/
BATIMENT H - Rdc - Apt 2 HD	Cuisine - Pièce de vie	/	/
BATIMENT H - Rdc - Apt 3 HD	Cuisine - Pièce de vie	/	/
BATIMENT H - Rdc - Apt 4 HD	Cuisine - Pièce de vie	/	/
BATIMENT H - Rdc - Apt 5 HD	Cuisine - Pièce de vie	/	/
BATIMENT H - Rdc - Apt 6 HD	Cuisine - Pièce de vie	/	/
BATIMENT H - 1er étage - Apt 8 HG	Cuisine - Pièce de vie	/	/
BATIMENT H - 1er étage - Apt 9 HG	Cuisine - Pièce de vie	/	/
BATIMENT H - 1er étage - Apt 11 HG	Cuisine - Pièce de vie	/	/
BATIMENT H - 1er étage - Apt 12 HG	Cuisine - Pièce de vie	/	/
BATIMENT H - 1er étage - Apt 13 HG	Cuisine - Pièce de vie	/	/
BATIMENT H - 1er étage - Apt 15 HG	Cuisine - Pièce de vie	/	/
BATIMENT H - 1er étage - Apt 16 HG	Cuisine - Pièce de vie	/	/
BATIMENT H - 1er étage - Apt 10 HD	Cuisine - Pièce de vie	/	/
BATIMENT H - 1er étage - Apt 11 HD	Cuisine - Pièce de vie	/	/
BATIMENT H - 1er étage - Apt 12 HD	Cuisine - Pièce de vie	/	/
BATIMENT H - 1er étage - Apt 13 HD	Cuisine - Pièce de vie	/	/
BATIMENT H - 1er étage - Apt 14 HD	Cuisine - Pièce de vie	/	/
BATIMENT H - 1er étage	Cuisine - Pièce de vie	/	/

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

6b, rue Volta - BP 708 44470 CARQUEFOU - Tel./Fax : 0251131231 - 0251139944

Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00569 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

Etage	Locaux visités	Zones non accessibles	Remarques
- Apt 15 HD			
BATIMENT H - 1er étage - Apt 16 HD	Cuisine - Pièce de vie	/	/
BATIMENT H - 1er étage - Apt 17 HD	Cuisine - Pièce de vie	/	/
BATIMENT H - 1er étage - Apt 18 HD	Cuisine - Pièce de vie	/	/
BATIMENT H - Rdc - Apt 7 HD	Cuisine - Pièce de vie	/	/
BATIMENT H - 2ème étage - Apt 21 HG	Cuisine - Pièce de vie	/	/
BATIMENT H - 2ème étage - Apt 22 HG	Cuisine - Pièce de vie	/	/
BATIMENT H - 2ème étage - Apt 23 HG	Cuisine - Pièce de vie	/	/
BATIMENT H - 2ème étage - Apt 24 HG	Cuisine - Pièce de vie	/	/
BATIMENT H - 2ème étage - Apt 25 HG	Cuisine - Pièce de vie	/	/
BATIMENT H - 2ème étage - Apt 26 HG	Cuisine - Pièce de vie	/	/
BATIMENT H - 2ème étage - Apt 28 HG	Cuisine - Pièce de vie	/	/
BATIMENT H - 2ème étage - Apt 20 HD	Cuisine - Pièce de vie	/	/
BATIMENT H - 2ème étage - Apt 21 HD	Cuisine - Pièce de vie	/	/
BATIMENT H - 2ème étage - Apt 22 HD	Cuisine - Pièce de vie	/	/
BATIMENT H - 2ème étage - Apt 23 HD	Cuisine - Pièce de vie	/	/
BATIMENT H - 2ème étage - Apt 24 HD	Cuisine - Pièce de vie	/	/
BATIMENT H - 2ème étage - Apt 25 HD	Cuisine - Pièce de vie	/	/
BATIMENT H - 2ème étage - Apt 26 HD	Cuisine - Pièce de vie	/	/
BATIMENT H - 2ème étage - Apt 27 HD	Cuisine - Pièce de vie	/	/
BATIMENT H - 2ème étage - Apt 28 HD	Cuisine - Pièce de vie	/	/
BATIMENT H - 1er étage - Apt 17 HG	Cuisine - Pièce de vie	/	/
BATIMENT H - 1er étage - Apt 18 HG	Cuisine - Pièce de vie	/	/

2. Liste des matériaux et produits contenant de l'amiante

Néant

3. Liste des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
---------------------	-----------	---------------------	-----------------------

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

<u>BATIMENT H - Rdc - Apt 8 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 10 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 2 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 5 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 6 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 7 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 9 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 1 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 3 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 5 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 6 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 16 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 17 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 18 HG</u> Cuisine - Pièce de vie	Revêtements de sols	Revêtements souple + colle	Résultat d'analyse P1, Résultat d'analyse P22
---	---------------------	----------------------------	---



Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante
Avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

N° : 641075
27/03/2019

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

BATIMENT H - Rdc - Apt 8 HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 14

HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 10

HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 1 HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 2ème étage - Apt

20 HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 2ème étage - Apt

27 HG

Cuisine - Pièce de vie 1, Cuisine -
Pièce de vie 2, Cuisine - Pièce de
vie 3

BATIMENT H - Rdc - Apt 2 HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 3 HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 4 HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 5 HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 6 HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 9 HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 1 HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 2 HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 3 HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 4 HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 5 HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 6 HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 8

HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 9

HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 11

HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 12

HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 13

HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 15

HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 16

HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 10

HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 11

HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 12

HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 13

HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 14

HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 15

HD

Revêtements de sols

Ragréage

Résultat d'analyse P2, Résultat
d'analyse P16, Résultat d'analyse P23,
Résultat d'analyse P9, Résultat
d'analyse P30, Résultat d'analyse P37



Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante
Avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

N° : 641075
27/03/2019

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

BATIMENT H - Rdc - Apt 8 HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 14

HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 1 HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 2ème étage - Apt

20 HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 2ème étage - Apt

27 HG

Cuisine - Pièce de vie 2, Cuisine -
Pièce de vie 3

BATIMENT H - Rdc - Apt 2 HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 3 HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 4 HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 5 HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 6 HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 7 HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 9 HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 1 HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 2 HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 3 HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 4 HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 5 HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 6 HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 8

HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 9

HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 11

HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 12

HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 13

HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 15

HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 16

HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 10

HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 11

HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 12

HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 13

HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 14

HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 15

HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 16

Murs

Peinture + placoplâtre

Résultat d'analyse P3, Résultat
d'analyse P17, Résultat d'analyse P10,
Résultat d'analyse P31



Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante
Avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

N° : 641075
27/03/2019

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

BATIMENT H - Rdc - Apt 8 HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 14

HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 10

HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 1 HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 2 HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 3 HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 4 HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 5 HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 6 HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 7 HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 9 HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 1 HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 2 HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 3 HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 4 HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 5 HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 6 HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 8

HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 9

HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 11

HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 12

HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 13

HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 15

HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 16

HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 10

HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 11

HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 12

HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 13

HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 14

HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 15

HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 16

HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 17

HD

Murs

Peinture + placoplatre + enduit
en zone de lissage/bande

Résultat d'analyse P4, Résultat
d'analyse P18, Résultat d'analyse P25,
Résultat d'analyse P11



Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante
Avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

N° : 641075
27/03/2019

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

BATIMENT H - Rdc - Apt 8 HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 14

HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 10

HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 1 HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 2ème étage - Apt

20 HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 2ème étage - Apt

27 HG

Cuisine - Pièce de vie 1, Cuisine -
Pièce de vie 2, Cuisine - Pièce de
vie 3

BATIMENT H - Rdc - Apt 2 HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 3 HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 4 HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 5 HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 6 HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 7 HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 9 HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 1 HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 2 HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 3 HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 4 HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 5 HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 6 HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 8

HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 9

HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 11

HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 12

HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 13

HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 15

HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 16

HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 10

HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 11

HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 12

HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 13

HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 14

HD

Cuisine - Pièce de vie

Murs

Peinture + enduit maigre 1

Résultat d'analyse P5, Résultat
d'analyse P19, Résultat d'analyse P26,
Résultat d'analyse P12, Résultat
d'analyse P33, Résultat d'analyse P40



Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante
Avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

N° : 641075
27/03/2019

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

BATIMENT H - Rdc - Apt 8 HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 14

HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 10

HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 1 HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 2ème étage - Apt

20 HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 2ème étage - Apt

27 HG

Cuisine - Pièce de vie 1, Cuisine -
Pièce de vie 2, Cuisine - Pièce de
vie 3

BATIMENT H - Rdc - Apt 2 HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 3 HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 4 HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 5 HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 6 HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 7 HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 9 HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 1 HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 2 HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 3 HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 4 HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 5 HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 6 HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 8

HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 9

HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 11

HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 12

HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 13

HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 15

HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 16

HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 10

HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 11

HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 12

HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 13

HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 14

HD

Cuisine - Pièce de vie

Plafonds

Peinture + enduit maigre 1

Résultat d'analyse P6, Résultat
d'analyse P20, Résultat d'analyse P27,
Résultat d'analyse P13, Résultat
d'analyse P34, Résultat d'analyse P41



Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante
Avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

N° : 641075
27/03/2019

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

BATIMENT H - Rdc - Apt 8 HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 14

HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 10

HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 2ème étage - Apt

27 HG

Cuisine - Pièce de vie 1

BATIMENT H - Rdc - Apt 2 HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 3 HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 4 HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 5 HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 6 HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 7 HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 9 HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 1 HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 2 HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 3 HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 4 HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 5 HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 6 HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 8

HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 9

HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 11

HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 12

HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 13

HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 15

HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 16

HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 10

HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 11

HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 12

HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 13

HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 14

HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 15

HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 16

HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 17

Evier

Dalle phonique

Résultat d'analyse P7, Résultat
d'analyse P21, Résultat d'analyse P28,
Résultat d'analyse P42



Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante
Avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

N° : 641075
27/03/2019

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

BATIMENT H - Rdc - Apt 8 HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 14

HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 10

HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 1 HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 2ème étage - Apt

20 HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 2ème étage - Apt

27 HG

Cuisine - Pièce de vie 1, Cuisine -
Pièce de vie 2, Cuisine - Pièce de
vie 3

BATIMENT H - Rdc - Apt 2 HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 3 HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 4 HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 5 HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 6 HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 7 HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 9 HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 1 HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 2 HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 3 HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 4 HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 5 HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 6 HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 8

HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 9

HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 11

HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 12

HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 13

HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 15

HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 16

HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 10

HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 11

HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 12

HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 13

HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 14

HD

Cuisine - Pièce de vie

Murs

Peinture + enduit maigre 2

Résultat d'analyse P43, Résultat
d'analyse P45, Résultat d'analyse P47,
Résultat d'analyse P53, Résultat
d'analyse P49, Résultat d'analyse P51



Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante
Avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

N° : 641075
27/03/2019

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

BATIMENT H - Rdc - Apt 8 HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 14

HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 10

HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 1 HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 2ème étage - Apt

20 HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 2ème étage - Apt

27 HG

Cuisine - Pièce de vie 1, Cuisine -
Pièce de vie 2, Cuisine - Pièce de
vie 3

BATIMENT H - Rdc - Apt 2 HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 3 HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 4 HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 5 HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 6 HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 7 HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 9 HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 1 HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 2 HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 3 HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 4 HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 5 HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - Rdc - Apt 6 HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 8

HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 9

HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 11

HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 12

HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 13

HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 15

HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 16

HG

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 10

HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 11

HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 12

HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 13

HD

Cuisine - Pièce de vie

BATIMENT H - 1er étage - Apt 14

HD

Cuisine - Pièce de vie

Plafonds

Peinture + enduit maigre 2

Résultat d'analyse P44, Résultat
d'analyse P46, Résultat d'analyse P48,
Résultat d'analyse P54, Résultat
d'analyse P50, Résultat d'analyse P52

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

<u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 14</u> <u>HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 1 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 20 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 27 HG</u> Cuisine - Pièce de vie 2, Cuisine - Pièce de vie 3 <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 8 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 9 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 11 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 12 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 13 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 15 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 12 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 14 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 16 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 18 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 21 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 25 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 26 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 28 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 24 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 25 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 28 HD</u> Cuisine - Pièce de vie	Revêtements de sols	Revêtement souple + colle	Résultat d'analyse P15, Résultat d'analyse P8, Résultat d'analyse P29
<u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 10 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 27 HG</u> Cuisine - Pièce de vie 1	Murs	Peinture + placoplâtre	Résultat d'analyse P24, Résultat d'analyse P38



**Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante**
Avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

N° : 641075
27/03/2019

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

<u>BATIMENT H - Rdc - Apt 1 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt</u> <u>20 HG</u> Cuisine - Pièce de vie	Eviers	Dalle phonique	Résultat d'analyse P14, Résultat d'analyse P35
---	--------	----------------	---

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

<u>BATIMENT H - Rdc - Apt 1 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 27 HG</u> Cuisine - Pièce de vie 1 <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 3 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 4 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 2 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 4 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 5 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 16 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 10 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 11 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 13 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 15 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 17 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - Rdc - Apt 7 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 22 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 23 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 24 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 20 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 21 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 22 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 23 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 26 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 27 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 17 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 1er étage - Apt 18 HG</u> Cuisine - Pièce de vie	Revêtements de sols	Dalle de sol beige + colle	Résultat d'analyse P36
---	---	--	--

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

<u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 20 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 27 HG</u> Cuisine - Pièce de vie 1, Cuisine - Pièce de vie 2, Cuisine - Pièce de vie 3 <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 21 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 22 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 23 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 24 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 25 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 26 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 28 HG</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 20 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 21 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 22 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 23 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 24 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 25 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 26 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 27 HD</u> Cuisine - Pièce de vie <u>BATIMENT H - 2ème étage - Apt 28 HD</u> Cuisine - Pièce de vie	Murs	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	Résultat d'analyse P32, Résultat d'analyse P39
---	------	--	--

La localisation des prélèvements sont à retrouver dans l'ANNEXE 1 - la fiche de cotation et d'indentification

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

IX. RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1^{er} juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1^{er} juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr.

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement.

Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret No 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1^{er} janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.



**Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante**
Avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

N° : 641075
27/03/2019

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

N° échantillon	Date du prélèvement	Composant de la construction	Partie du composant	Localisation du prélèvement	Présence d'amiante	Croquis n°	Photo n°	Avis / Interprétation
P1	19/03/2019	Revêtements de sols	Revêtements souple + colle	Cuisine - Pièce de vie - BATIMENT H - Rdc - Apt 8 HG	Négatif	/	Photo P1	/
P2	19/03/2019	Revêtements de sols	Ragréage	Cuisine - Pièce de vie - BATIMENT H - Rdc - Apt 8 HG	Négatif	/	Photo P2	/
P3	19/03/2019	Murs	Peinture + placoplâtre	Cuisine - Pièce de vie - BATIMENT H - Rdc - Apt 8 HG	Négatif	/	Photo P3	/
P4	19/03/2019	Murs	Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage/bande	Cuisine - Pièce de vie - BATIMENT H - Rdc - Apt 8 HG	Négatif	/	Photo P4	/
P5	19/03/2019	Murs	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - BATIMENT H - Rdc - Apt 8 HG	Négatif	/	Photo P5	/
P6	19/03/2019	Plafonds	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - BATIMENT H - Rdc - Apt 8 HG	Négatif	/	Photo P6	/
P7	19/03/2019	Evier	Dalle phonique	Cuisine - Pièce de vie - BATIMENT H - Rdc - Apt 8 HG	Négatif	/	Photo P7	/
P8	19/03/2019	Revêtements de sols	Revêtement souple + colle	Cuisine - Pièce de vie - BATIMENT H - Rdc - Apt 1 HG	Négatif	/	Photo P8	/
P9	19/03/2019	Revêtements de sols	Ragréage	Cuisine - Pièce de vie - BATIMENT H - Rdc - Apt 1 HG	Négatif	/	Photo P9	/
P10	19/03/2019	Murs	Peinture + placoplâtre	Cuisine - Pièce de vie - BATIMENT H - Rdc - Apt 1 HG	Négatif	/	Photo P10	/
P11	19/03/2019	Murs	Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage/bande	Cuisine - Pièce de vie - BATIMENT H - Rdc - Apt 1 HG	Négatif	/	Photo P11	/
P12	19/03/2019	Murs	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - BATIMENT H - Rdc - Apt 1 HG	Négatif	/	Photo P12	/
P13	19/03/2019	Plafonds	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - BATIMENT H - Rdc - Apt 1 HG	Négatif	/	Photo P13	/
P14	19/03/2019	Eviers	Dalle phonique	Cuisine - Pièce de vie - BATIMENT H - Rdc - Apt 1 HG	Négatif	/	Photo P14	/
P15	19/03/2019	Revêtements de sols	Revêtement souple + colle	Cuisine - Pièce de vie - BATIMENT H - 1er étage - Apt 14 HG	Négatif	/	Photo P15	/
P16	19/03/2019	Revêtements de sols	Ragréage	Cuisine - Pièce de vie - BATIMENT H - 1er étage - Apt 14 HG	Négatif	/	Photo P16	/
P17	19/03/2019	Murs	Peinture + placoplâtre	Cuisine - Pièce de vie - BATIMENT H - 1er étage - Apt 14 HG	Négatif	/	Photo P17	/
P18	19/03/2019	Murs	Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage/bande	Cuisine - Pièce de vie - BATIMENT H - 1er étage - Apt 14 HG	Négatif	/	Photo P18	/
P19	19/03/2019	Murs	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - BATIMENT H - 1er étage - Apt 14 HG	Négatif	/	Photo P19	/

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

N° échantillon	Date du prélèvement	Composant de la construction	Partie du composant	Localisation du prélèvement	Présence d'amiante	Croquis n°	Photo n°	Avis / Interprétation
P20	19/03/2019	Plafonds	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - BATIMENT H - 1er étage - Apt 14 HG	Négatif	/	Photo P20	/
P21	19/03/2019	Evier	Dalle phonique	Cuisine - Pièce de vie - BATIMENT H - 1er étage - Apt 14 HG	Négatif	/	Photo P21	/
P22	19/03/2019	Revêtements de sols	Revêtements souple + colle	Cuisine - Pièce de vie - BATIMENT H - 1er étage - Apt 10 HG	Négatif	/	Photo P22	/
P23	19/03/2019	Revêtements de sols	Ragréage	Cuisine - Pièce de vie - BATIMENT H - 1er étage - Apt 10 HG	Négatif	/	Photo P23	/
P24	19/03/2019	Murs	Peinture + placoplatre	Cuisine - Pièce de vie - BATIMENT H - 1er étage - Apt 10 HG	Négatif	/	Photo P24	/
P25	19/03/2019	Murs	Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage/bande	Cuisine - Pièce de vie - BATIMENT H - 1er étage - Apt 10 HG	Négatif	/	Photo P25	/
P26	19/03/2019	Murs	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - BATIMENT H - 1er étage - Apt 10 HG	Négatif	/	Photo P26	/
P27	19/03/2019	Plafonds	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - BATIMENT H - 1er étage - Apt 10 HG	Négatif	/	Photo P27	/
P28	19/03/2019	Evier	Dalle phonique	Cuisine - Pièce de vie - BATIMENT H - 1er étage - Apt 10 HG	Négatif	/	Photo P28	/
P29	19/03/2019	Revêtements de sols	Revêtement souple + colle	Cuisine - Pièce de vie - BATIMENT H - 2ème étage - Apt 20 HG	Négatif	/	Photo P29	/
P30	19/03/2019	Revêtements de sols	Ragréage	Cuisine - Pièce de vie - BATIMENT H - 2ème étage - Apt 20 HG	Négatif	/	Photo P30	/
P31	19/03/2019	Murs	Peinture + placoplatre	Cuisine - Pièce de vie - BATIMENT H - 2ème étage - Apt 20 HG	Négatif	/	Photo P31	/
P32	19/03/2019	Murs	Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage/bande	Cuisine - Pièce de vie - BATIMENT H - 2ème étage - Apt 20 HG	Négatif	/	Photo P32	/
P33	19/03/2019	Murs	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - BATIMENT H - 2ème étage - Apt 20 HG	Négatif	/	Photo P33	/
P34	19/03/2019	Plafonds	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - BATIMENT H - 2ème étage - Apt 20 HG	Négatif	/	Photo P34	/
P35	19/03/2019	Eviers	Dalle phonique	Cuisine - Pièce de vie - BATIMENT H - 2ème étage - Apt 20 HG	Négatif	/	Photo P35	/
P36	19/03/2019	Revêtements de sols	Dalle de sol beige + colle	Cuisine - Pièce de vie 1 - BATIMENT H - 2ème étage - Apt	Négatif	/	Photo P36	/

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

6b, rue Volta - BP 708 44470 CARQUEFOU - Tel./Fax : 0251131231 - 0251139944

Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00569 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

N° échantillon	Date du prélèvement	Composant de la construction	Partie du composant	Localisation du prélèvement	Présence d'amiante	Croquis n°	Photo n°	Avis / Interprétation
				27 HG				
P37	19/03/2019	Revêtements de sols	Ragréage	Cuisine - Pièce de vie 1 - BATIMENT H - 2ème étage - Apt 27 HG	Négatif	/	Photo P37	/
P38	19/03/2019	Murs	Peinture + placoplatre	Cuisine - Pièce de vie 1 - BATIMENT H - 2ème étage - Apt 27 HG	Négatif	/	Photo P38	/
P39	19/03/2019	Murs	Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage/bande	Cuisine - Pièce de vie 1 - BATIMENT H - 2ème étage - Apt 27 HG	Négatif	/	Photo P39	/
P40	19/03/2019	Murs	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie 1 - BATIMENT H - 2ème étage - Apt 27 HG	Négatif	/	Photo P40	/
P41	19/03/2019	Plafonds	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie 1 - BATIMENT H - 2ème étage - Apt 27 HG	Négatif	/	Photo P41	/
P42	19/03/2019	Evier	Dalle phonique	Cuisine - Pièce de vie 1 - BATIMENT H - 2ème étage - Apt 27 HG	Négatif	/	Photo P42	/
P43	19/03/2019	Murs	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - BATIMENT H - Rdc - Apt 8 HG	Négatif	/	Photo P43	/
P44	19/03/2019	Plafonds	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - BATIMENT H - Rdc - Apt 8 HG	Négatif	/	Photo P44	/
P45	19/03/2019	Murs	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - BATIMENT H - 1er étage - Apt 14 HG	Négatif	/	Photo P45	/
P46	19/03/2019	Plafonds	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - BATIMENT H - 1er étage - Apt 14 HG	Négatif	/	Photo P46	/
P47	19/03/2019	Murs	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - BATIMENT H - 1er étage - Apt 10 HG	Négatif	/	Photo P47	/
P48	19/03/2019	Plafonds	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - BATIMENT H - 1er étage - Apt 10 HG	Négatif	/	Photo P48	/
P49	19/03/2019	Murs	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - BATIMENT H - 2ème étage - Apt 20 HG	Négatif	/	Photo P49	/
P50	19/03/2019	Plafonds	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - BATIMENT H - 2ème étage - Apt 20 HG	Négatif	/	Photo P50	/
P51	19/03/2019	Murs	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie 1 - BATIMENT H - 2ème étage - Apt 27 HG	Négatif	/	Photo P51	/
P52	19/03/2019	Plafonds	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie 1 - BATIMENT H - 2ème étage - Apt 27 HG	Négatif	/	Photo P52	/
P53	19/03/2019	Murs	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - BATIMENT H - Rdc - Apt 1 HG	Négatif	/	Photo P53	/



**Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante**
Avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

N° : 641075
27/03/2019

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

N° échantillon	Date du prélèvement	Composant de la construction	Partie du composant	Localisation du prélèvement	Présence d'amiante	Croquis n°	Photo n°	Avis / Interprétation
P54	19/03/2019	Plafonds	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - BATIMENT H - Rdc - Apt 1 HG	Négatif	/	Photo P54	/



**Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante**
Avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

N° : 641075
27/03/2019

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

ANNEXE 2 - PLANS ET CROQUIS

[illegible]

Planche N°2 / 4		NIVEAU : 1 ^{er} étage
LEGENDE		
P ... 	Prélèvement négatif	
P 	Prélèvement positif	
S 	Sondage	
Matériaux ou Produits Contenant de l'Amiante	Représentation graphique	
Divers	Représentation graphique	

P 15
P 16
P 17
P 18
P 19
P 20
P 21
P 45
P 46

P 22
P 23
P 24
P 25
P 26
P 27
P 28
P 47
P 48

PLANCHE DE REPERAGE USUEL		
Indice de révision : 0	Origine du plan / Auteur : Gwenaël ADELIS	VUE en PLAN

[illegible]



**Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante**
Avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

N° : 641075
27/03/2019

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

ANNEXE 3 - PHOTOS

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P1

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (BATIMENT H - Rdc - Apt 8 HG)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Revêtements souple + colle
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P2

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (BATIMENT H - Rdc - Apt 8 HG)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Ragréage
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P3

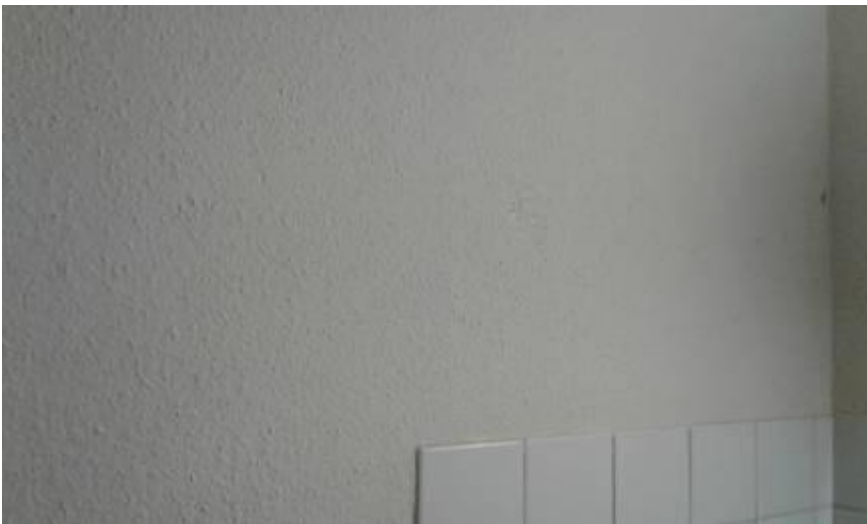
Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (BATIMENT H - Rdc - Apt 8 HG)	
Composant de la construction	Murs	
Partie du composant	Peinture + placoplâtre	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

PRELEVEMENT : P4

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (BATIMENT H - Rdc - Apt 8 HG)	
Composant de la construction	Murs	
Partie du composant	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P5

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (BATIMENT H - Rdc - Apt 8 HG)	
Composant de la construction	Murs	
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 1	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

PRELEVEMENT : P6

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (BATIMENT H - Rdc - Apt 8 HG)	
Composant de la construction	Plafonds	
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 1	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P7

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (BATIMENT H - Rdc - Apt 8 HG)
Composant de la construction	Evier
Partie du composant	Dalle phonique
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P8

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (BATIMENT H - Rdc - Apt 1 HG)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Revêtement souple + colle
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P9

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (BATIMENT H - Rdc - Apt 1 HG)	
Composant de la construction	Revêtements de sols	
Partie du composant	Ragréage	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

PRELEVEMENT : P10

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (BATIMENT H - Rdc - Apt 1 HG)	
Composant de la construction	Murs	
Partie du composant	Peinture + placoplâtre	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

	Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante Avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	N° : 641075 27/03/2019
Immeuble bâti concerné : Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES		

PRELEVEMENT : P11

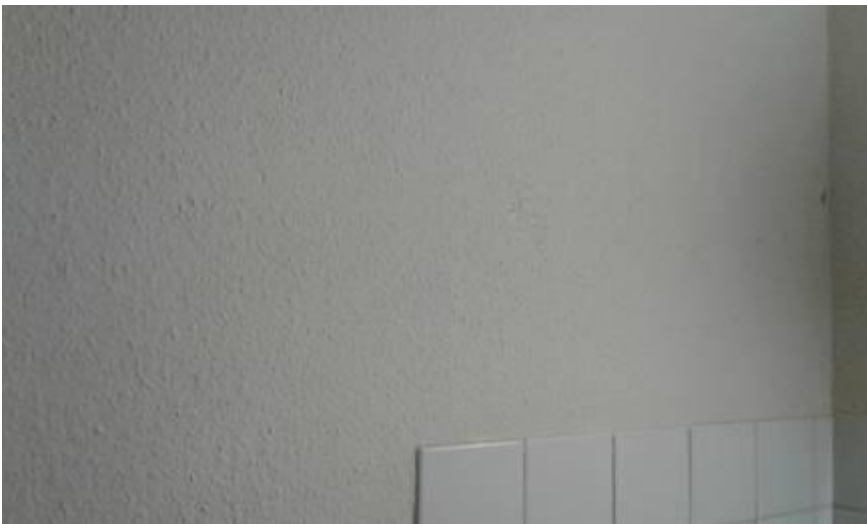
Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (BATIMENT H - Rdc - Apt 1 HG)	
Composant de la construction	Murs	
Partie du composant	Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage/bande	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

PRELEVEMENT : P12

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (BATIMENT H - Rdc - Apt 1 HG)	
Composant de la construction	Murs	
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 1	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P13

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (BATIMENT H - Rdc - Apt 1 HG)	
Composant de la construction	Plafonds	
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 1	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

PRELEVEMENT : P14

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (BATIMENT H - Rdc - Apt 1 HG)	
Composant de la construction	Eviers	
Partie du composant	Dalle phonique	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P15

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (BATIMENT H - 1er étage - Apt 14 HG)	
Composant de la construction	Revêtements de sols	
Partie du composant	Revêtement souple + colle	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

PRELEVEMENT : P16

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (BATIMENT H - 1er étage - Apt 14 HG)	
Composant de la construction	Revêtements de sols	
Partie du composant	Ragréage	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P17

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (BATIMENT H - 1er étage - Apt 14 HG)
Composant de la construction	Murs
Partie du composant	Peinture + placoplâtre
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P18

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (BATIMENT H - 1er étage - Apt 14 HG)
Composant de la construction	Murs
Partie du composant	Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage/bande
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P19

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (BATIMENT H - 1er étage - Apt 14 HG)	
Composant de la construction	Murs	
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 1	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

PRELEVEMENT : P20

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (BATIMENT H - 1er étage - Apt 14 HG)	
Composant de la construction	Plafonds	
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 1	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P21

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (BATIMENT H - 1er étage - Apt 14 HG)
Composant de la construction	Evier
Partie du composant	Dalle phonique
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P22

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (BATIMENT H - 1er étage - Apt 10 HG)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Revêtements souple + colle
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P23

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (BATIMENT H - 1er étage - Apt 10 HG)	
Composant de la construction	Revêtements de sols	
Partie du composant	Ragréage	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

PRELEVEMENT : P24

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (BATIMENT H - 1er étage - Apt 10 HG)	
Composant de la construction	Murs	
Partie du composant	Peinture + placoplâtre	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

	Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante Avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	N° : 641075 27/03/2019
Immeuble bâti concerné : Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES		

PRELEVEMENT : P25

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (BATIMENT H - 1er étage - Apt 10 HG)	
Composant de la construction	Murs	
Partie du composant	Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage/bande	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

PRELEVEMENT : P26

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (BATIMENT H - 1er étage - Apt 10 HG)	
Composant de la construction	Murs	
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 1	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P27

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (BATIMENT H - 1er étage - Apt 10 HG)	
Composant de la construction	Plafonds	
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 1	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

PRELEVEMENT : P28

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (BATIMENT H - 1er étage - Apt 10 HG)	
Composant de la construction	Evier	
Partie du composant	Dalle phonique	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P29

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (BATIMENT H - 2ème étage - Apt 20 HG)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Revêtement souple + colle

Présence d'amiante	Non
-----------------------	------------

Plan N°	/
---------	---



PRELEVEMENT : P30

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (BATIMENT H - 2ème étage - Apt 20 HG)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Ragréage

Présence d'amiante	Non
-----------------------	------------

Plan N°	/
---------	---



	Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante Avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	N° : 641075 27/03/2019
Immeuble bâti concerné : Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES		

PRELEVEMENT : P31

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (BATIMENT H - 2ème étage - Apt 20 HG)	
Composant de la construction	Murs	
Partie du composant	Peinture + placoplâtre	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

PRELEVEMENT : P32

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (BATIMENT H - 2ème étage - Apt 20 HG)	
Composant de la construction	Murs	
Partie du composant	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P33

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (BATIMENT H - 2ème étage - Apt 20 HG)	
Composant de la construction	Murs	
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 1	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

PRELEVEMENT : P34

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (BATIMENT H - 2ème étage - Apt 20 HG)	
Composant de la construction	Plafonds	
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 1	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

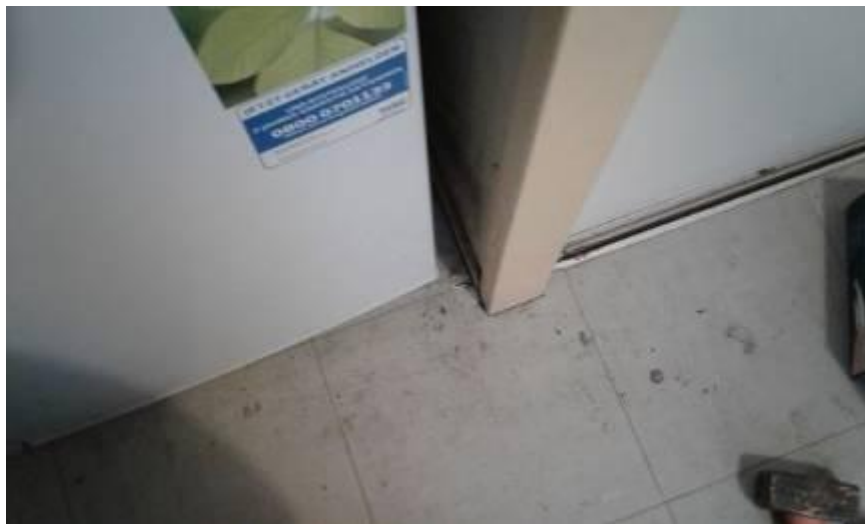
PRELEVEMENT : P35

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (BATIMENT H - 2ème étage - Apt 20 HG)
Composant de la construction	Eviers
Partie du composant	Dalle phonique
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P36

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie 1 (BATIMENT H - 2ème étage - Apt 27 HG)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Dalle de sol beige + colle
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P37

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie 1 (BATIMENT H - 2ème étage - Apt 27 HG)	
Composant de la construction	Revêtements de sols	
Partie du composant	Ragréage	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

PRELEVEMENT : P38

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie 1 (BATIMENT H - 2ème étage - Apt 27 HG)	
Composant de la construction	Murs	
Partie du composant	Peinture + placoplâtre	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P39

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie 1 (BATIMENT H - 2ème étage - Apt 27 HG)	
Composant de la construction	Murs	
Partie du composant	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

PRELEVEMENT : P40

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie 1 (BATIMENT H - 2ème étage - Apt 27 HG)	
Composant de la construction	Murs	
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 1	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P41

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie 1 (BATIMENT H - 2ème étage - Apt 27 HG)	
Composant de la construction	Plafonds	
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 1	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

PRELEVEMENT : P42

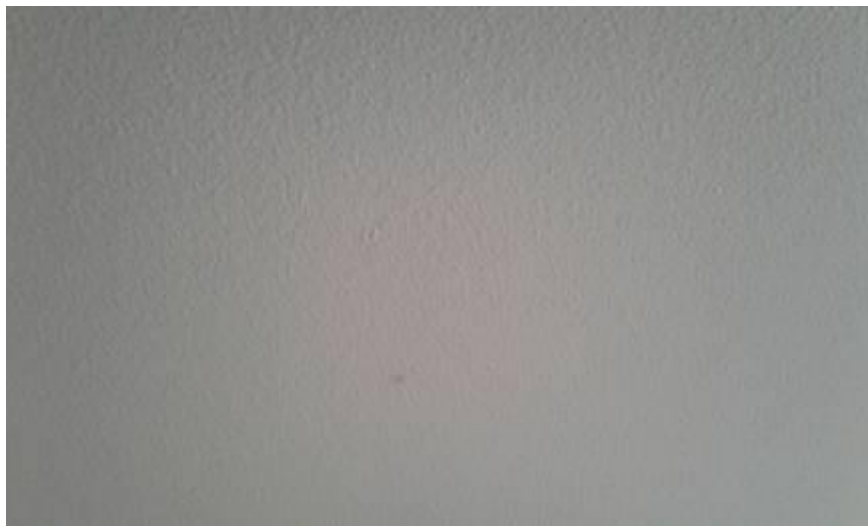
Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie 1 (BATIMENT H - 2ème étage - Apt 27 HG)	
Composant de la construction	Evier	
Partie du composant	Dalle phonique	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P43

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (BATIMENT H - Rdc - Apt 8 HG)	
Composant de la construction	Murs	
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 2	
Présence d’amiante	Non	
Plan N°	/	

PRELEVEMENT : P44

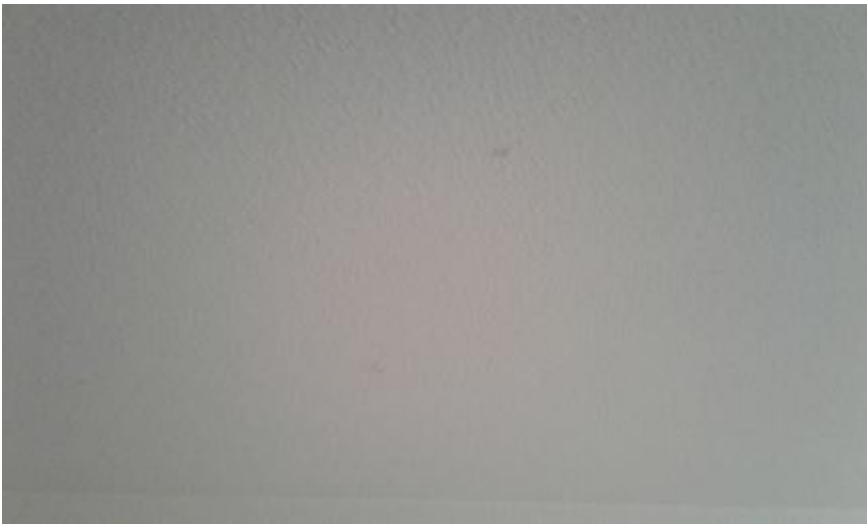
Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (BATIMENT H - Rdc - Apt 8 HG)	
Composant de la construction	Plafonds	
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 2	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P45

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (BATIMENT H - 1er étage - Apt 14 HG)	
Composant de la construction	Murs	
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 2	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

PRELEVEMENT : P46

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (BATIMENT H - 1er étage - Apt 14 HG)	
Composant de la construction	Plafonds	
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 2	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P47

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (BATIMENT H - 1er étage - Apt 10 HG)	
Composant de la construction	Murs	
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 2	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

PRELEVEMENT : P48

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (BATIMENT H - 1er étage - Apt 10 HG)	
Composant de la construction	Plafonds	
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 2	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P49

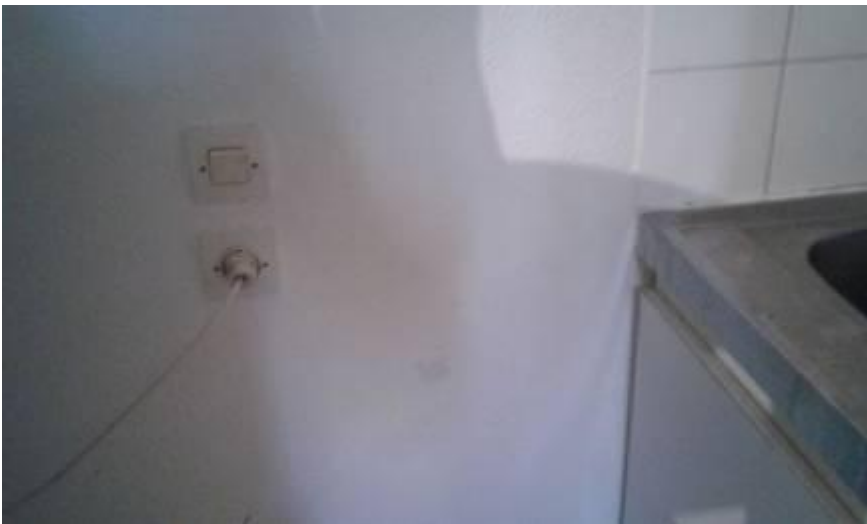
Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (BATIMENT H - 2ème étage - Apt 20 HG)	
Composant de la construction	Murs	
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 2	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

PRELEVEMENT : P50

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (BATIMENT H - 2ème étage - Apt 20 HG)	
Composant de la construction	Plafonds	
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 2	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P51

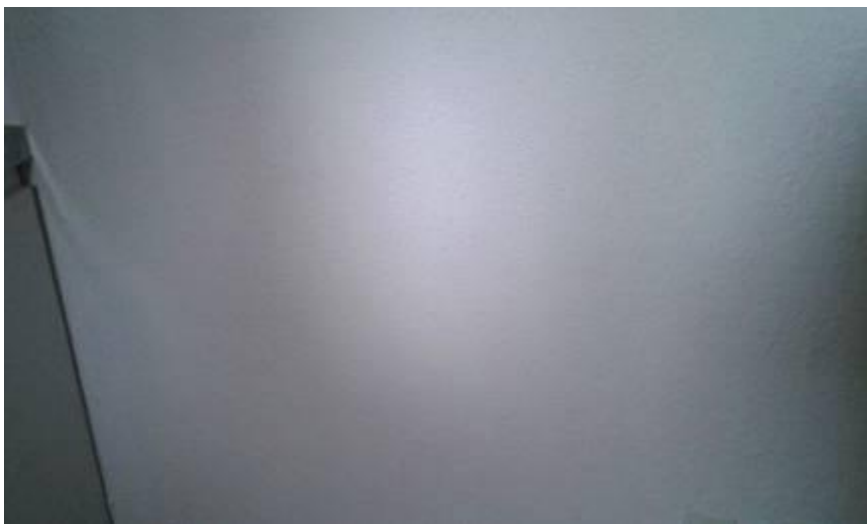
Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie 1 (BATIMENT H - 2ème étage - Apt 27 HG)	
Composant de la construction	Murs	
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 2	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

PRELEVEMENT : P52

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie 1 (BATIMENT H - 2ème étage - Apt 27 HG)	
Composant de la construction	Plafonds	
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 2	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P53

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (BATIMENT H - Rdc - Apt 1 HG)	
Composant de la construction	Murs	
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 2	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

PRELEVEMENT : P54

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (BATIMENT H - Rdc - Apt 1 HG)	
Composant de la construction	Plafonds	
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 2	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	<i>/</i>	



**Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante**
Avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

N° : 641075
27/03/2019

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

ANNEXE 4 - PROCES VERBAUX DU LABORATOIRE

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
33760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02 99 35 41 41
Fax : 02 23 22 52 27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970



Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12609 EN DATE DU 25/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : QUALICONSULT IMMOBILIER - NANTES 6bis, rue Alessandro Volta 44481 CARQUEFOU	Réf. Commande ITGA : IT1419-12609 Réf. Commande Client : 641075/P1
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 22/03/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 - Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) : Broyage en milieux aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
 - (2) : Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou : Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée :	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 641075 - Amiante avant travaux - 36 RUE DES LANDES - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES				Réf échantillon ITGA : IT141903-42993
Réf échantillon client : P0001 - Revêtement souple + colle - Cuisine - Pièce de vie (BATIMENT H - Rdc - Apt 8) / Revêtements de sols				Description ITGA : Revêtement bicouche souple beige et rouge / Colle polymère jaune avec poussières / Peinture / Ragréage gris
* Revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune avec poussières non séparable + peinture non séparable + ragréage gris	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641075 - Amiante avant travaux - 36 RUE DES LANDES - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES				Réf échantillon ITGA : IT141903-42944
Réf échantillon client : P0002 - Ragréage - Cuisine - Pièce de vie (BATIMENT H - Rdc - Apt 8) / Revêtements de sols				Description ITGA : Ragréage gris en vrac hétérogène
* Ragréage gris en vrac hétérogène	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641075 - Amiante avant travaux - 36 RUE DES LANDES - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES				Réf échantillon ITGA : IT141903-42995
Réf échantillon client : P0003 - Peinture + plâcoplâtre - Cuisine - Pièce de vie (BATIMENT H - Rdc - Apt 8) / Murs				Description ITGA : Matériau plâtreux blanc / Papier / Peinture
* Matériau plâtreux blanc + papier non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 3/10

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12609 EN DATE DU 25/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Validé par : Valentin PIROT - Analyste				

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 10/10

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12609 EN DATE DU 25/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 641075 - Amiante avant travaux - 36 RUE DES LANDES - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0004 - Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage/bande - Cuisine - Pièce de vie (BÂTIMENT H - Rdc - Apt 8) / Murs		Réf échantillon ITGA : IT141903-42996		
		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Peinture		
* Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641075 - Amiante avant travaux - 36 RUE DES LANDES - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0005 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie (BÂTIMENT H - Rdc - Apt 8) / Murs		Réf échantillon ITGA : IT141903-42997		
		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture		
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641075 - Amiante avant travaux - 36 RUE DES LANDES - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0006 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie (BÂTIMENT H - Rdc - Apt 8) / Plafonds		Réf échantillon ITGA : IT141903-42998		
		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples en vrac		
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641075 - Amiante avant travaux - 36 RUE DES LANDES - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0007 - Dalle phonique - Cuisine - Pièce de vie (BÂTIMENT H - Rdc - Apt 8) / Esies		Réf échantillon ITGA : IT141903-42999		
		Description ITGA : Matériau bitumineux noir		
* Matériau bitumineux noir	META (2)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641075 - Amiante avant travaux - 36 RUE DES LANDES - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0008 - Revêtement souple + colle - Cuisine - Pièce de vie (BÂTIMENT H - Rdc - Apt 1) / Revêtements de sols		Réf échantillon ITGA : IT141903-43000		
		Description ITGA : Peinture en faible quantité / Dalle dure cassante beige / Colle polymère jaune en faible quantité		
* Peinture en faible quantité non séparable + dalle dure cassante beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	META (2)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641075 - Amiante avant travaux - 36 RUE DES LANDES - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0009 - Ragrée - Cuisine - Pièce de vie (BÂTIMENT H - Rdc - Apt 1) / Revêtements de sols		Réf échantillon ITGA : IT141903-43001		
		Description ITGA : Colle polymère jaune en faible quantité / Ragrée rose / Peinture / Ragrée gris		
* Ragrée rose non séparable + peinture non séparable + ragrée gris non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune en faible quantité non séparable	---			Non analysé

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 2/10

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12609 EN DATE DU 25/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 641075 - Amiante avant travaux - 36 RUE DES LANDES - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0010 - Peinture + placoplatre - Cuisine - Pièce de vie (BATIMENT H - Rdc - Apt 1) / Murs		Réf échantillon ITGA : IT141903-43002 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac avec couche cartonnée / Matériau plâtreux blanc en vrac / Papier / Peinture		
* Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac avec couche cartonnée non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641075 - Amiante avant travaux - 36 RUE DES LANDES - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0011 - Peinture + placoplatre + enduit en nœud de liège/bande - Cuisine - Pièce de vie (BATIMENT H - Rdc - Apt 1) / Murs		Réf échantillon ITGA : IT141903-43003 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Peinture		
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641075 - Amiante avant travaux - 36 RUE DES LANDES - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0012 - Peinture + enduit moiré 1 - Cuisine - Pièce de vie (BATIMENT H - Rdc - Apt 1) / Murs		Réf échantillon ITGA : IT141903-43004 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac		
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641075 - Amiante avant travaux - 36 RUE DES LANDES - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0013 - Peinture + enduit moiré 1 - Cuisine - Pièce de vie (BATIMENT H - Rdc - Apt 1) / Plafonds		Réf échantillon ITGA : IT141903-43005 Description ITGA : Enduit plâtreux beige en vrac / Peinture en vrac		
* Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641075 - Amiante avant travaux - 36 RUE DES LANDES - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0014 - Dalle phonique - Cuisine - Pièce de vie (BATIMENT H - Rdc - Apt 1) / Extérieur		Réf échantillon ITGA : IT141903-43006 Description ITGA : Matériau bitumineux noir		
* Matériau bitumineux noir	META (2)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641075 - Amiante avant travaux - 36 RUE DES LANDES - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0015 - Revêtement souple + colle - Cuisine - Pièce de vie (BATIMENT H - 1er étage - Apt 14) / Revêtements de sol		Réf échantillon ITGA : IT141903-43007 Description ITGA : Revêtement bicouche souple beige et rouge / Colle polymère jaune avec poussoirs / Peinture / Ragréage gris		
* Revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune avec poussoirs non séparable + peinture non séparable + ragréage gris	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 3/10

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12609 EN DATE DU 25/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 641075 - Amiante avant travaux - 36 RUE DES LANDES - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0016 - Ragréage - Cuisine - Pièce de vie (BÂTIMENT H - 1er étage - Apt 14) / Revêtements de sols		Réf échantillon ITGA : IT141903-43008		
	Description ITGA : Ragréage gris en faible quantité en vrac avec poussières			
* Ragréage gris en faible quantité en vrac avec poussières	META (1)	2	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641075 - Amiante avant travaux - 36 RUE DES LANDES - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0017 - Peinture + plâtré - Cuisine - Pièce de vie (BÂTIMENT H - 1er étage - Apt 14) / Murs		Réf échantillon ITGA : IT141903-43009		
	Description ITGA : Matériau plâtré blanc en vrac avec couche cartonnée / Matériau plâtré blanc en vrac / Papier / Peinture			
* Matériau plâtré blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + matériau plâtré blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641075 - Amiante avant travaux - 36 RUE DES LANDES - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0018 - Peinture + plâtré + enduit en zone de lissage/bande - Cuisine - Pièce de vie (BÂTIMENT H - 1er étage - Apt 14) / Murs		Réf échantillon ITGA : IT141903-43010		
	Description ITGA : Matériau plâtré blanc en vrac avec couche cartonnée / Enduit plâtré blanc en vrac / Papier / Peinture en vrac			
* Matériau plâtré blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + enduit plâtré blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641075 - Amiante avant travaux - 36 RUE DES LANDES - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0019 - Peinture + enduit moire 1 - Cuisine - Pièce de vie (BÂTIMENT H - 1er étage - Apt 14) / Murs		Réf échantillon ITGA : IT141903-43011		
	Description ITGA : Enduit plâtré blanc en vrac / Peinture			
* Enduit plâtré blanc en vrac + peinture non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641075 - Amiante avant travaux - 36 RUE DES LANDES - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0020 - Peinture + enduit moire 1 - Cuisine - Pièce de vie (BÂTIMENT H - 1er étage - Apt 14) / Plafonds		Réf échantillon ITGA : IT141903-43012		
	Description ITGA : Enduit plâtré blanc / Peinture			
* Enduit plâtré blanc + peinture non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641075 - Amiante avant travaux - 36 RUE DES LANDES - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0021 - Dalle phonique - Cuisine - Pièce de vie (BÂTIMENT H - 1er étage - Apt 14) / Boier		Réf échantillon ITGA : IT141903-43013		
	Description ITGA : Matériau bitumineux noir			
* Matériau bitumineux noir	META (2)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 4/10

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12609 EN DATE DU 25/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Ref dossier client : 641075 - Amiante avant travaux - 36 RUE DES LANDES - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Ref échantillon client : P0022 - Revêtements souple + colle - Cuisine - Pièce de vie (BÂTIMENT H - 1er étage - Apt 10) / Revêtements de sol		Ref échantillon ITGA :	IT141903-43014	
		Description ITGA :	Peinture en faible quantité / Revêtement bicouche souple beige et rouge / Colle polymère jaune avec poussières / Ragréage gris en faible quantité	
* Peinture en faible quantité non séparable + revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 641075 - Amiante avant travaux - 36 RUE DES LANDES - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Ref échantillon client : P0023 - Ragréage - Cuisine - Pièce de vie (BÂTIMENT H - 1er étage - Apt 10) / Revêtements de sol		Ref échantillon ITGA :	IT141903-43015	
		Description ITGA :	Peinture en faible quantité / Ragréage gris	
* Ragréage gris	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Peinture en faible quantité non séparable	---			Non analysé
Ref dossier client : 641075 - Amiante avant travaux - 36 RUE DES LANDES - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Ref échantillon client : P0024 - Peinture + placoplatre - Cuisine - Pièce de vie (BÂTIMENT H - 1er étage - Apt 10) / Murs		Ref échantillon ITGA :	IT141903-43016	
		Description ITGA :	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée / Matériau plâtreux blanc en vrac / Papier / Peinture	
* Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 641075 - Amiante avant travaux - 36 RUE DES LANDES - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Ref échantillon client : P0025 - Peinture + placoplatre + enduit en nœud de lissage/bande - Cuisine - Pièce de vie (BÂTIMENT H - 1er étage - Apt 10) / Murs		Ref échantillon ITGA :	IT141903-43017	
		Description ITGA :	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée / Enduit plâtreux blanc / Papier / Peinture en faible quantité	
* Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + peinture en faible quantité non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 641075 - Amiante avant travaux - 36 RUE DES LANDES - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Ref échantillon client : P0026 - Peinture + enduit moiré 1 - Cuisine - Pièce de vie (BÂTIMENT H - 1er étage - Apt 10) / Murs		Ref échantillon ITGA :	IT141903-43018	
		Description ITGA :	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture	
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 5/10

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12609 EN DATE DU 25/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 641075 - Amiante avant travaux - 36 RUE DES LANDES - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0027 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie (BATIMENT H - 1er étage - Apt 10) / Plafonds		Réf échantillon ITGA : IT141903-43019 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture		
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641075 - Amiante avant travaux - 36 RUE DES LANDES - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0028 - Dalle phonique - Cuisine - Pièce de vie (BATIMENT H - 1er étage - Apt 10) / Evier		Réf échantillon ITGA : IT141903-43020 Description ITGA : Matériau bitumineux noir		
* Matériau bitumineux noir	META (2)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641075 - Amiante avant travaux - 36 RUE DES LANDES - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0029 - Revêtement souple + colle - Cuisine - Pièce de vie (BATIMENT H - 2ème étage - Apt 20) / Revêtements de sols		Réf échantillon ITGA : IT141903-43021 Description ITGA : Revêtement bicouche souple beige et rouge / Colle polymère jaune avec poussières / Peinture / Ragréage gris en faible quantité		
* Revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune avec poussières non séparable + peinture non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641075 - Amiante avant travaux - 36 RUE DES LANDES - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0030 - Ragréage - Cuisine - Pièce de vie (BATIMENT H - 2ème étage - Apt 20) / Revêtements de sols		Réf échantillon ITGA : IT141903-43022 Description ITGA : Peinture en faible quantité avec poussières / Ragréage gris en vrac hétérogène		
* Peinture en faible quantité avec poussières non séparable + ragréage gris en vrac hétérogène	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641075 - Amiante avant travaux - 36 RUE DES LANDES - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0031 - Peinture + placoplâtre - Cuisine - Pièce de vie (BATIMENT H - 2ème étage - Apt 20) / Murs		Réf échantillon ITGA : IT141903-43023 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc / Peinture		
* Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641075 - Amiante avant travaux - 36 RUE DES LANDES - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0032 - Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande - Cuisine - Pièce de vie (BATIMENT H - 2ème étage - Apt 20) / Murs		Réf échantillon ITGA : IT141903-43024 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Peinture		
* Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 6/10

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12609 EN DATE DU 25/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 641075 - Amiante avant travaux - 36 RUE DES LANDES - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES		Réf échantillon ITGA :	IT141903-43025	
Réf échantillon client : P0033 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie (BÂTIMENT H - 2ème étage - Apt 20) / Murs		Description ITGA :	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture	
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641075 - Amiante avant travaux - 36 RUE DES LANDES - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES		Réf échantillon ITGA :	IT141903-43026	
Réf échantillon client : P0034 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie (BÂTIMENT H - 2ème étage - Apt 20) / Plafonds		Description ITGA :	Matériau gris en faible quantité en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture	
* Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META (1)	2	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641075 - Amiante avant travaux - 36 RUE DES LANDES - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES		Réf échantillon ITGA :	IT141903-43027	
Réf échantillon client : P0035 - Dalle phonique - Cuisine - Pièce de vie (BÂTIMENT H - 2ème étage - Apt 20) / Extérieurs		Description ITGA :	Matériau bitumineux noir	
* Matériau bitumineux noir	META (2)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641075 - Amiante avant travaux - 36 RUE DES LANDES - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES		Réf échantillon ITGA :	IT141903-43028	
Réf échantillon client : P0036 - Dalle de sol beige + colle - Cuisine - Pièce de vie (BÂTIMENT H - 2ème étage - Apt 27) / Revêtements de sols		Description ITGA :	Revêtement bicouche souple beige et rouge / Peinture / Ragréage gris	
* Revêtement bicouche souple beige et rouge + peinture + ragréage gris	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641075 - Amiante avant travaux - 36 RUE DES LANDES - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES		Réf échantillon ITGA :	IT141903-43029	
Réf échantillon client : P0037 - Ragréage - Cuisine - Pièce de vie (BÂTIMENT H - 2ème étage - Apt 27) / Revêtements de sols		Description ITGA :	Peinture en faible quantité / Ragréage gris en faible quantité en vrac	
* Ragréage gris en faible quantité en vrac	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Peinture en faible quantité non séparable	---			Non analysé
Réf dossier client : 641075 - Amiante avant travaux - 36 RUE DES LANDES - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES		Réf échantillon ITGA :	IT141903-43030	
Réf échantillon client : P0038 - Peinture + placoplatre - Cuisine - Pièce de vie (BÂTIMENT H - 2ème étage - Apt 27) / Murs		Description ITGA :	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée / Matériau plâtreux blanc en vrac / Papier / Peinture	
* Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 7/10

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12609 EN DATE DU 25/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 641075 - Amiante avant travaux - 36 RUE DES LANDES - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES		Réf échantillon ITGA :	IT141903-43031	
Réf échantillon client : P0039 - Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande - Cuisine - Pièce de vie (BÂTIMENT H - 2ème étage - Apt 27) / Murs		Description ITGA :	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée / Matériau plâtreux blanc en vrac / Papier / Peinture	
* Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641075 - Amiante avant travaux - 36 RUE DES LANDES - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES		Réf échantillon ITGA :	IT141903-43032	
Réf échantillon client : P0040 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie (BÂTIMENT H - 2ème étage - Apt 27) / Murs		Description ITGA :	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture	
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641075 - Amiante avant travaux - 36 RUE DES LANDES - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES		Réf échantillon ITGA :	IT141903-43033	
Réf échantillon client : P0041 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie (BÂTIMENT H - 2ème étage - Apt 27) / Plafonds		Description ITGA :	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture	
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641075 - Amiante avant travaux - 36 RUE DES LANDES - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES		Réf échantillon ITGA :	IT141903-43034	
Réf échantillon client : P0042 - Dalle phonique - Cuisine - Pièce de vie (BÂTIMENT H - 2ème étage - Apt 27) / Exter		Description ITGA :	Matériau bitumineux noir	
* Matériau bitumineux noir	META (2)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641075 - Amiante avant travaux - 36 RUE DES LANDES - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES		Réf échantillon ITGA :	IT141903-43035	
Réf échantillon client : P0043 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie (BÂTIMENT H - Rdc - Apt 8) / Murs		Description ITGA :	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac	
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641075 - Amiante avant travaux - 36 RUE DES LANDES - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES		Réf échantillon ITGA :	IT141903-43036	
Réf échantillon client : P0044 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie (BÂTIMENT H - Rdc - Apt 8) / Plafonds		Description ITGA :	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac	
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META (1)	2	25/03/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 8/10

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12609 EN DATE DU 25/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 641075 - Amiante avant travaux - 36 RUE DES LANDES - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0045 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie (BATIMENT H - 1er étage - Apt 14) / Murs		Réf échantillon ITGA : IT141903-43037		
		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac		
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641075 - Amiante avant travaux - 36 RUE DES LANDES - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0046 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie (BATIMENT H - 1er étage - Apt 14) / Plafonds		Réf échantillon ITGA : IT141903-43038		
		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac		
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641075 - Amiante avant travaux - 36 RUE DES LANDES - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0047 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie (BATIMENT H - 1er étage - Apt 10) / Murs		Réf échantillon ITGA : IT141903-43039		
		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac		
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641075 - Amiante avant travaux - 36 RUE DES LANDES - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0048 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie (BATIMENT H - 1er étage - Apt 10) / Plafonds		Réf échantillon ITGA : IT141903-43040		
		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac		
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641075 - Amiante avant travaux - 36 RUE DES LANDES - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0049 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie (BATIMENT H - 2ème étage - Apt 20) / Murs		Réf échantillon ITGA : IT141903-43041		
		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac		
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641075 - Amiante avant travaux - 36 RUE DES LANDES - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0050 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie (BATIMENT H - 2ème étage - Apt 20) / Plafonds		Réf échantillon ITGA : IT141903-43042		
		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac		
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 9/10

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
33760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02 99 35 41 41
Fax : 02 23 22 52 27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970



Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12610 EN DATE DU 25/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : QUALICONSULT IMMOBILIER - NANTES 6bis, rue Alessandro Volta 44481 CARQUEFOU	Réf. Commande ITGA : IT1419-12610 Réf. Commande Client : 641075/P1
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 22/03/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 - Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
 - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou : Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée :	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 641075 - Amiante avant travaux - 36 RUE DES LANDES - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES				Réf échantillon ITGA : IT141903-43053
Réf échantillon client : P0051 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie (BATIMENT H - 2ème étage - Apt 27) / Murs				Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture
* Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641075 - Amiante avant travaux - 36 RUE DES LANDES - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES				Réf échantillon ITGA : IT141903-43056
Réf échantillon client : P0052 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie (BATIMENT H - 2ème étage - Apt 27) / Plafonds				Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641075 - Amiante avant travaux - 36 RUE DES LANDES - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES				Réf échantillon ITGA : IT141903-43057
Réf échantillon client : P0053 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie (BATIMENT H - Rdc - Apt 1) / Murs				Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/2

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12610 EN DATE DU 25/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 641075 - Amiante avant travaux - 36 RUE DES LANDES - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES		Réf échantillon ITGA :	IT141903-43058	
Réf échantillon client : P0054 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie (BATIMENT H - Rdc - Apt 1) / Plafonds		Description ITGA :	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac	
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -

Validé par : Valentin PIROT - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 2/2



**Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante**
Avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

N° : 641075
27/03/2019

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

ANNEXE 5 - ATTESTATION D'ASSURANCE

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**



ASSQCI1

ATTESTATION D'ASSURANCE

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES / MMA IARD

Atteste que le souscripteur désigné ci-dessous : **QUALICONSULT IMMOBILIER** (490 676 293 RCS Paris) VELIZY PLUS – Bâtiment E – 1bis, rue du Petit Clamart 78140 VELIZY VILLACOUBLAY

Est titulaire du contrat de **RESPONSABILITE CIVILE n°127106241** destiné à garantir les conséquences pécuniaires des fautes, erreurs, omissions qui pourraient être commises dans l'exercice des missions confiées en qualité de **diagnostiqueurs immobiliers**.

Les missions :

- Diagnostic amiante et hydrocarbures aromatiques polycycliques avant travaux ou démolition,
- Diagnostics amiante avant-vente,
- Dossier technique amiante,
- Diagnostic gaz,
- Diagnostic termites,
- Exposition au plomb (CREP),
- Risques naturels et technologiques,
- Diagnostic de performance énergétique,
- Diagnostic légionellose,
- Diagnostic radon,
- Etat des lieux,
- Prêt conventionné : normes d'habitabilité, prêt à taux zéro,
- Contrôle périodique amiante,
- Etat parasitaire,
- Loi Carrez,
- Diagnostic Métrage Habitable Loi Boutin,
- Etat de l'installation électrique intérieure,
- Millièmes/Tantièmes,
- Diagnostic technique SRU,
- Recherche de plomb dans l'eau,
- Recherche de plomb avant travaux,
- Etat descriptif relatif à la décence et la performance technique du logement (loi Scellier),
- Assainissement autonome et privatif,
- Diagnostic conformité piscine,
- Diagnostic gestion des déchets issus de démolition,
- Assistance dans l'évaluation des risques professionnels pour la santé et la sécurité des travailleurs (décret 2001-1016 du 5 nov. 2001) : document unique
- Repérage des matériaux contenant des Fibres Céramiques Réfractaires,
- Mesure d'empoussièrement

Les sommes assurées :

- RC Exploitation : 8.000.000 € tous dommages confondus par sinistre
- RC Professionnelle : 2.000.000 € tous dommages confondus par sinistre et par année

La présente attestation est délivrée pour valoir ce que de droit pour la période du **1^{er} janvier au 31 décembre 2019**. Elle ne peut engager la compagnie au-delà des clauses, limites et conditions de la police à laquelle elle se réfère, notamment en cas de suspension et de résiliation.

Fait à Paris, le : 11/12/2018





**Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante**
Avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

N° : 641075
27/03/2019

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**

ANNEXE 6 - ATTESTATION DE CERTIFICATION

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**



Certificat

Diagnostics Techniques Immobiliers

La certification de compétences de personnes physiques est attribuée par GINGER CATED à :

ADELIS Gwenaël sous le numéro 1334

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics suivantes :

		Intitulé du type de diagnostic technique immobilier	Date d'effet	Date d'expiration
☒	Amiante	Missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante	28/04/2015	27/04/2020
☐	Plomb	Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)		
	☐ Mention Plomb:	Diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures (DRIPP) Contrôle après travaux en présence de plomb (CTPP)		
☐	Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment en métropole et en outre mer		
	☐ France ☐ Outremer:			
☐	DPE	Diagnostic de performance énergétique		
	☐ Mention DPE:	Diagnostic de performance énergétique tous types de bâtiments		
☐	GAZ	Etat des installations intérieures de gaz		
☐	Electricité	Etat des installations intérieures d'électricité		

Légende: C=Certification • R=Recertification • T=Transfert

Le mercredi 13 mai 2015



Le Directeur Ginger Cated
Michel KHATIB



E20 - v12 du 14/10/2013
Ref: 131334A3CC2015



GINGER CATED – ZAC La Clief Saint Pierre - 12 avenue Gay Lussac – 78 990 ELANCOURT
Téléphone : 01 30 85 24 60 – Email : certificated.contact@gingergroupe.com – Site : www.cated.fr

page 1 sur 2

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment H - 36 RUE DES LANDES - 44000 NANTES**



Certificat de compétences Diagnostic Immobilier

N° CPDI4649 Version 002

Je soussigné, **Philippe TROYAUX**, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur ADELIS Gwenaël

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

- Plomb** Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb
Date d'effet : 04/12/2017 - Date d'expiration : 03/12/2022
- Termite** Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine
Date d'effet : 14/02/2018 - Date d'expiration : 13/02/2023

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 15/02/2018.



* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mission.

**Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public appartenant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 200 personnes ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les examens visuels à l'issue des travaux de rénové ou de confortement.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'inondation par le plomb des porteurs de ces constats après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 23 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 juillet 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.

I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnostic Immobilier
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire

cofrac
ACCREDITATION
N° 4-012
PORTET
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

CPE DI FR 11 rev13