




APAVE
AGENCE DE CAEN
Le Citis
5 rue d'Atalante CS 90200
14205 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR
CEDEX
N° SIRET : 90386907100022

DONNEUR D'ORDRE
Madame Sablerie
Esplanade de la Paix
14000 CAEN
CONTACT :



RAPPORT DE REPERAGE DE MATERIAUX ET REVETEMENTS CONTENANT DU PLOMB AVANT TRAVAUX DANS UN IMMEUBLE BATI

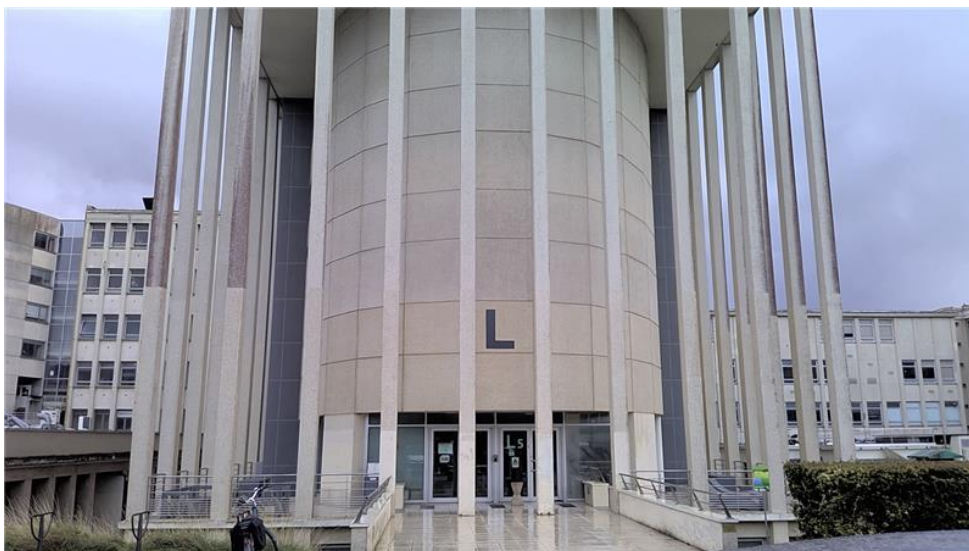

Numéro d'offre : **2965246.1**
Numéro de contrat : **C25259473**
Numéro de rapport (n° de tâche) : **T251933030**
Date : **31/10/2025**

Lieu d'intervention :

Bâtiment
batiment L/sciences E du Campus 1
Esplanade de la Paix
14000 CAEN

Destinataire rapport :
Madame Sablerie Juliette

Date d'intervention :

Du **21/10/2025** au **22/10/2025**

Intervenant : **Monsieur Gaylor ORFEUIL**

Signature :

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité
Nombre de pages total du document : 21 pages

RAPPORT DE REPERAGE DE MATERIAUX ET REVETEMENTS CONTENANT DU PLOMB AVANT DEMOLITION OU TRAVAUX DANS UN IMMEUBLE BATI
A OBJECTIF DE LA PRESTATION

L'objectif du repérage plomb avant travaux est d'identifier et de localiser les revêtements et matériaux contenant du plomb, susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux prévus dans le programme communiqué par le donneur d'ordre.

Ce repérage est un préalable aux démarches de prévention des risques pour la santé des intervenants sur le chantier et constitue un élément d'information pour la réalisation d'une évaluation des risques qui incombe au maître d'ouvrage et ne se substitue pas à cette dernière (article L.4531-1 du Code du Travail). Cette évaluation des risques permet le choix des mesures de prévention les plus adaptées.

Les niveaux d'exposition au plomb des intervenants dépendent notamment :

- De la concentration en plomb des revêtements, matériaux et produits
- Des tâches réalisées et des techniques mises en œuvre
- Des mesures d'organisation du chantier, de son ampleur et de sa durée

Ce repérage n'est ni un CREP (Constat de Risque d'Exposition au Plomb), ni un DRIP (Diagnostic du Risque d'Intoxication au Plomb) prévus par le code de la santé publique, qui s'inscrivent principalement dans un dispositif de prévention du saturnisme infantile.

Le présent rapport de repérage n'a pas pour objet d'émettre des préconisations.

B ADRESSE DU BIEN

batiment L/sciences E du Campus 1
 Esplanade de la Paix
 14000 CAEN

C PROPRIETAIRE

UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE
 Esplanade de la Paix
 14000 CAEN

DONNEUR D'ORDRE

Madame Sablerie Juliette
 Esplanade de la Paix
 14000 CAEN

Accompagnateur : Aucun

D EXECUTION DE LA MISSION

Rapport N°: T251933030

Date d'intervention : 21/10/2025

Date du rapport : 31/10/2025

E PROGRAMME DE TRAVAUX

Nous avons besoins pour toutes les pièces du plan joint à l'exception de l'amphi SE 113 et escaliers Se 112 et SE 115.

Le projet consiste à la suppression de la cloison entre SE 119 et SE 117, au changement de disposition des sanitaires et à la remise en état globale des locaux (sols et murs).

F CONCLUSION

Nous n'avons pas recensé de revêtements et/ou de matériaux contenant du plomb dans les composants concernés par les travaux et accessibles le jour de notre visite.

Note informative :

- Le Code de la Santé Publique dans le cadre du Constat de Risque d'Exposition au Plomb et de la lutte contre le saturnisme infantile a fixé un seuil de positivité de 1mg / cm² pour les mesures par fluorescence X et 1,5 mg/g pour les analyses physico chimiques / recherche du plomb acido soluble. Ces seuils ne peuvent servir de références en matière de protection des salariés.
- Le niveau de 0,3 mg/cm² est le meilleur niveau techniquement atteignable par les appareils de mesure

G VISA DE L'OPERATEUR DE REPERAGE

Signature



Nom de l'opérateur : ORFEUIL Gaylor
 AGENCE DE CAEN 5 rue d'Atalante CS 90200 14205 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR
 CEDEX

Organisme d'assurance : AXA FRANCE IARD
 Adresse : 313 Terrasse de l'ARCHE
 92727 NANTERRE CEDEX
 N° de police : 10800807204
 Date d'expiration : 31/12/2025

SOMMAIRE

PREMIERE PAGE DU RAPPORT

OBJECTIF DE LA PRESTATION	2
PROPRIETAIRE	2
DONNEUR D'ORDRE	2
EXECUTION DE LA MISSION	2
PROGRAMME DE TRAVAUX	2
CONCLUSION	2
VISA DE L'OPERATEUR DE REPERAGE	2

REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES4

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION4

L'APPAREIL A FLUORESCENCE X.....	4
ETALONNAGE DE L'APPAREIL	4
LABORATOIRE D'ANALYSE EVENTUEL.....	4
DESCRIPTION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER.....	4
BIEN OBJET DE LA MISSION.....	4
PERIMETRE DE REPERAGE.....	4
COMMENTAIRES MISSION.....	5

LISTE DES REVETEMENTS ET MATERIAUX CONCERNES PAR LE PROGRAMME DES TRAVAUX ET CONTENANT DU PLOMB.....5

METHODOLOGIE EMPLOYEE17

VALEUR DE REFERENCE UTILISEE POUR LA MESURE DU PLOMB PAR FLUORESCENCE X	17
RECOURS A L'ANALYSE CHIMIQUE DU PLOMB PAR UN LABORATOIRE	18

CROQUIS19

ATTESTATION D'ASSURANCE20

1 REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES

Evaluation des risques article L4531-2 du code du travail.
 Principes généraux de prévention L.4121-2 du code du travail.
 Prévention du risque d'exposition aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R.4412-59 et suivants du code travail.
 Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb (référence à la méthodologie du repérage).

2 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION

2.1 L'APPAREIL A FLUORESCENCE X

Nom du fabricant de l'appareil : FONDIS	Nature du radionucléide : Cadmium 109
ELECTRONIC	Date du dernier chargement de la source : 25/06/2025
Modèle de l'appareil : FenX2	Activité de la source à cette date : 850 Mbq
N° de série : 25-1103	

2.2 ETALONNAGE DE L'APPAREIL

Fabricant de l'étalon : NITON	Concentration : 0,31 mg/cm ²
N° NIST de l'étalon : SRM2575	Incertitude : 0,02
Fabricant de l'étalon : NITON	Concentration : 0,71 mg/cm ²
N° NIST de l'étalon : SRM2574	Incertitude : 0,08

N° de mesure	Teneur (mg/cm ²)	Marge	Date	Observation
1	1,04	0,01	21/10/2025	Etalonnage de début de diagnostic
242	1,04	0,01	21/10/2025	Etalonnage de fin de diagnostic

2.3 LABORATOIRE D'ANALYSE EVENTUEL

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord 557, route de Noyelles - PA du Pommier 62110 Hénin-Beaumont
 N° accréditation : 1-1593

2.4 DESCRIPTION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER

Date du permis de construire Antérieur au 1er juillet 1997 ou date de construction : Non communiquée
 Usage : Tertiaire

2.5 BIEN OBJET DE LA MISSION

Type : Bâtiment	Etage : R+1
Bâtiment : Bâtiment	N° Lot : NC

2.6 PERIMETRE DE REPERAGE

Liste des locaux visités :

Etage	Local
R+1	SE 124
R+1	SE 117
R+1	SE 116a
R+1	SE 116
R+1	SE 119
R+1	SE 118

R+1	SE 120
R+1	SE 111
R+1	SE 110
R+1	SE 109
R+1	SE 107
R+1	SE 108
R+1	SE 106
R+1	SE 105
R+1	SE 104
R+1	SE 103
R+1	SE 121
R+1	SE 122

Liste des locaux non visités / Investigations non réalisées :

SANS OBJET

2.7 COMMENTAIRES MISSION

Néant

3 LISTE DES REVETEMENTS ET MATERIAUX CONCERNES PAR LE PROGRAMME DES TRAVAUX ET CONTENANT DU PLOMB

L'identification des locaux, zones, revêtements, matériaux et des unités de diagnostic par l'opérateur est fonction de l'âge de la construction, de la nature et de la localisation des travaux effectués.

Apave a défini sous sa seule responsabilité le choix des locaux et unités de diagnostic qui ont fait l'objet du présent repérage (fluorescence X ou prélèvement).

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux ont fait l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

Dans tous les cas, les mesures ont été réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.

Local : SE 124 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
	Murs	Ensemble des murs	Placoplâtre	Faïence				Faïence	
10	Murs	Ensemble des murs	Placoplâtre	Peinture	C	0	0,01		
11					MD	0	0,01		
12					MG	0	0,01		
13						0	0,01		
	Murs	Ensemble des plinthes	PVC					PVC	
2	Murs	Ensemble des Portes et bâtis	Bois	Peinture	C	0	0,01		
3					MD	0	0,01		
4					MG	0	0,01		
5						0	0,01		
6	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0	0,01		
7					MD	0	0,01		
8					MG	0	0,01		
9						0	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
14	Plafond	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Peinture	C	0	0,01		
15					MD	0	0,01		
16					MG	0	0,01		
17						0	0,01		
	Plénum	Plancher haut	Béton					Non peint	
	Sol	Plancher	Dalle de sol					Non peint	
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					8		4		

Local : SE 117 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
	Murs	Ensemble des murs	Placoplâtre	Faïence				Faïence	
18	Murs	Ensemble des murs	Placoplâtre	Peinture	C	0	0,01		
19					MD	0	0,01		
20					MG	0	0,01		
21						0	0,01		
	Murs	Ensemble des plinthes	PVC					PVC	
22	Murs	Ensemble des Portes et bâtis	Bois	Peinture	C	0	0,01		
23					MD	0	0,01		
24					MG	0	0,01		
25						0	0,01		
26	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0	0,01		
27					MD	0	0,01		
28					MG	0	0,01		
29						0	0,01		
30	Plafond	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Peinture	C	0	0,01		
31					MD	0	0,01		
32					MG	0	0,01		
33						0	0,01		
	Plénum	Plancher haut	Béton					Non peint	
	Sol	Plancher	Dalle de sol					Non peint	
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					8		4		

Local : SE 116a (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
34	A	Porte et bâti	Bois	Peinture	C	0	0,01		
35					MD	0	0,01		
36					MG	0	0,01		
37						0	0,01		
38	C	Murs	Béton	Peinture	C	0	0,01		
39					MD	0	0,01		
40					MG	0	0,01		
41						0	0,01		
42	Murs A B D	Ensemble des murs	Placoplâtre	Peinture	C	0	0,01		
43					MD	0	0,01		
44					MG	0	0,01		
45						0	0,01		
	Murs A B C D	Ensemble des plinthes	PVC					PVC	
46	Plafond	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Peinture	C	0	0,01		
47					MD	0	0,01		
48					MG	0	0,01		
49						0	0,01		
	Plénum	Plancher haut	Béton					Non peint	
	Sol	Plancher	Dalle de sol					Non peint	
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					7		3		

Local : SE 116 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
50	A	Porte et bâti	Bois	Peinture	C	0	0,01		
51					MD	0	0,01		
52					MG	0	0,01		
53						0	0,01		
54	Murs A B C D	Ensemble des murs	Placoplâtre	Peinture	C	0	0,01		
55					MD	0	0,01		
56					MG	0	0,01		
57						0	0,01		
	Murs A B C D	Ensemble des plinthes	PVC					PVC	
58	Plafond	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Peinture	C	0	0,01		
59					MD	0	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
60					MG	0	0,01		
61						0	0,01		
	Plénum	Plancher haut	Béton					Non peint	
	Sol	Plancher	Dalle de sol					Non peint	
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					6		3		

Local : SE 119 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
62	A	Porte et bâti	Bois	Peinture	C	0	0,01		
63					MD	0	0,01		
64					MG	0	0,01		
65						0	0,01		
66	Murs A B C D	Ensemble des murs	Placoplâtre	Peinture	C	0	0,01		
67					MD	0	0,01		
68					MG	0	0,01		
69						0	0,01		
	Murs A B C D	Ensemble des plinthes	PVC					PVC	
70	Plafond	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Peinture	C	0	0,01		
71					MD	0	0,01		
72					MG	0	0,01		
73						0	0,01		
	Plénum	Plancher haut	Béton					Non peint	
	Sol	Plancher	Dalle de sol					Non peint	
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					6		3		

Local : SE 118 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
74	A et C	Porte et bâti	Bois	Peinture	C	0	0,01		
75					MD	0	0,01		
76					MG	0	0,01		
77						0	0,01		
78	Murs A B C D	Ensemble des murs	Placoplâtre	Peinture	C	0	0,01		
79					MD	0	0,01		
80					MG	0	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
81						0	0,01		
	Murs A B C D	Ensemble des plinthes	PVC					PVC	
82	Plafond	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Peinture	C	0	0,01		
83					MD	0	0,01		
84					MG	0	0,01		
85						0	0,01		
	Plénum	Plancher haut	Béton					Non peint	
	Sol	Plancher	Dalle de sol					Non peint	
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					6		3		

Local : SE 120 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
86	A et D	Porte et bâti	Bois	Peinture	C	0	0,01		
87					MD	0	0,01		
88					MG	0	0,01		
89						0	0,01		
90	Murs A B C D	Ensemble des murs	Placoplâtre	Peinture	C	0	0,01		
91					MD	0	0,01		
92					MG	0	0,01		
93						0	0,01		
	Murs A B C D	Ensemble des plinthes	PVC					PVC	
94	Plafond	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Peinture	C	0	0,01		
95					MD	0	0,01		
96					MG	0	0,01		
97						0	0,01		
	Plénum	Plancher haut	Béton					Non peint	
	Sol	Plancher	Dalle de sol					Non peint	
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					6		3		

Local : SE 111 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
98	A	Porte et bâti	Bois	Peinture	C	0	0,01		
99					MD	0	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
100					MG	0	0,01		
101						0	0,01		
	Murs A B C D	Ensemble des murs	Placoplâtre	Faïence				Faïence	
102	Plafond	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Peinture	C	0	0,01		
103					MD	0	0,01		
104					MG	0	0,01		
105						0	0,01		
	Plénum	Plancher haut	Béton					Non peint	
	Sol	Plancher	Dalle de sol					Non peint	
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					5		3		

Local : SE 110 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
106	A	Porte et bâti	Bois	Peinture	C	0	0,01		
107					MD	0	0,01		
108					MG	0	0,01		
109						0	0,01		
	Murs A B C D	Ensemble des murs	Placoplâtre	Faïence				Faïence	
110	Plafond	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Peinture	C	0	0,01		
111					MD	0	0,01		
112					MG	0	0,01		
113						0	0,01		
	Plénum	Plancher haut	Béton					Non peint	
	Sol	Plancher	Dalle de sol					Non peint	
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					5		3		

Local : SE 109 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
114	A	Porte et bâti	Bois	Peinture	C	0	0,01		
115					MD	0	0,01		
116					MG	0	0,01		
117						0	0,01		
118	B	Murs	Béton	Peinture	C	0	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
119					MD	0	0,01		
120					MG	0	0,01		
121						0	0,01		
122	Murs A C D	Ensemble des murs	Placoplâtre	Peinture	C	0	0,01		
123					MD	0	0,01		
124					MG	0	0,01		
125						0	0,01		
	Murs A B C D	Ensemble des plinthes	PVC					PVC	
126	Plafond	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Peinture	C	0	0,01		
127					MD	0	0,01		
128					MG	0	0,01		
129						0	0,01		
	Plénum	Plancher haut	Béton					Non peint	
	Sol	Plancher	Dalle de sol					Non peint	
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					7		3		

Local : SE 107 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
130	A	Porte et bâti	Bois	Peinture	C	0	0,01		
131					MD	0	0,01		
132					MG	0	0,01		
133						0	0,01		
134	Murs A B C D	Ensemble des murs	Placoplâtre	Peinture	C	0	0,01		
135					MD	0	0,01		
136					MG	0	0,01		
137						0	0,01		
	Murs A B C D	Ensemble des plinthes	PVC					PVC	
138	Plafond	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Peinture	C	0	0,01		
139					MD	0	0,01		
140					MG	0	0,01		
141						0	0,01		
	Plénum	Plancher haut	Béton					Non peint	
142	Sol	Plancher	Béton	Moquette	C	0	0,01		
143					MD	0	0,01		
144					MG	0	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
145						0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total	6	Non mesurées		
							2		

Local : SE 108 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
146	A	Porte et bâti	Bois	Peinture	C	0	0,01		
147					MD	0	0,01		
148					MG	0	0,01		
149						0	0,01		
150	Murs A B C D	Ensemble des murs	Placoplâtre	Peinture	C	0	0,01		
151					MD	0	0,01		
152					MG	0	0,01		
153						0	0,01		
	Murs A B C D	Ensemble des plinthes	PVC					PVC	
154	Plafond	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Peinture	C	0	0,01		
155					MD	0	0,01		
156					MG	0	0,01		
157						0	0,01		
	Plénum	Plancher haut	Béton					Non peint	
158	Sol	Plancher	Béton	Moquette	C	0	0,01		
159					MD	0	0,01		
160					MG	0	0,01		
161						0	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total			Non mesurées	
					6			2	

Local : SE 106 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
162	A	Porte et bâti	Bois	Peinture	C	0	0,01		
163					MD	0	0,01		
164					MG	0	0,01		
165						0	0,01		
166	Murs A B C D	Ensemble des murs	Béton	Peinture	C	0	0,01		
167					MD	0	0,01		
168					MG	0	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
169						0	0,01		
	Murs A B C D	Ensemble des plinthes	PVC					PVC	
170	Plafond	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Peinture	C	0	0,01		
171					MD	0	0,01		
172					MG	0	0,01		
173						0	0,01		
	Plénum	Plancher haut	Béton					Non peint	
	Sol	Plancher	Dalle de sol					Non peint	
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					6		3		

Local : SE 105 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
174	A	Porte et bâti	Bois	Peinture	C	0	0,01		
175					MD	0	0,01		
176					MG	0	0,01		
177						0	0,01		
186	B	Murs	Béton	Peinture	C	0	0,01		
187					MD	0	0,01		
188					MG	0	0,01		
189						0	0,01		
178	Murs A C D	Ensemble des murs	Placoplâtre	Peinture	C	0	0,01		
179					MD	0	0,01		
180					MG	0	0,01		
181						0	0,01		
	Murs A B C D	Ensemble des plinthes	PVC					PVC	
182	Plafond	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Peinture	C	0	0,01		
183					MD	0	0,01		
184					MG	0	0,01		
185						0	0,01		
	Plénum	Plancher haut	Béton					Non peint	
	Sol	Plancher	Dalle de sol					Non peint	
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					7		3		

Local : SE 104 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
190	A	Porte et bâti	Bois	Peinture	C	0	0,01		
191					MD	0	0,01		
192					MG	0	0,01		
193						0	0,01		
194	Murs A B C D	Ensemble des murs	Placoplâtre	Peinture	C	0	0,01		
195					MD	0	0,01		
196					MG	0	0,01		
197						0	0,01		
	Murs A B C D	Ensemble des plinthes	PVC					PVC	
198	Plafond	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Peinture	C	0	0,01		
199					MD	0	0,01		
200					MG	0	0,01		
201						0	0,01		
	Plénum	Plancher haut	Béton					Non peint	
	Sol	Plancher	Dalle de sol					Non peint	
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					6		3		

Local : SE 103 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
210	A	Porte et bâti	Bois	Peinture	C	0	0,01		
211					MD	0	0,01		
212					MG	0	0,01		
213						0	0,01		
202	Murs A B C D	Ensemble des murs	Placoplâtre	Peinture	C	0	0,01		
203					MD	0	0,01		
204					MG	0	0,01		
205						0	0,01		
	Murs A B C D	Ensemble des plinthes	PVC					PVC	
206	Plafond	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Peinture	C	0	0,01		
207					MD	0	0,01		
208					MG	0	0,01		
209						0	0,01		
	Plénum	Plancher haut	Béton					Non peint	
	Sol	Plancher	Dalle de sol					Non peint	

Nombre d'unités de repérage	Total	Non mesurées
	6	3

Local : SE 121 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
214	A et D	Porte et bâti	Bois	Peinture	C	0	0,01		
215					MD	0	0,01		
216					MG	0	0,01		
217						0	0,01		
218	Murs A B C D	Ensemble des murs	Placoplâtre	Peinture	C	0	0,01		
219					MD	0	0,01		
220					MG	0	0,01		
221						0	0,01		
	Murs A B C D	Ensemble des plinthes	PVC					PVC	
222	Plafond	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Peinture	C	0	0,01		
223					MD	0	0,01		
224					MG	0	0,01		
225						0	0,01		
	Plénum	Plancher haut	Béton					Non peint	
	Sol	Plancher	Dalle de sol					Non peint	
Nombre d'unités de repérage					Total	Non mesurées			
					6	3			

Local : SE 122 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
226	A	Porte et bâti	Bois	Peinture	C	0	0,01		
227					MD	0	0,01		
228					MG	0	0,01		
229						0	0,01		
230	B	Murs	Béton	Peinture	C	0	0,01		
231					MD	0	0,01		
232					MG	0	0,01		
233						0	0,01		
234	Murs A C D	Ensemble des murs	Placoplâtre	Peinture	C	0	0,01		
235					MD	0	0,01		
236					MG	0	0,01		
237						0	0,01		
	Murs A B C D	Ensemble des plinthes	PVC					PVC	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
238	Plafond	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Peinture	C	0	0,01		
239					MD	0	0,01		
240					MG	0	0,01		
241						0	0,01		
	Plénum	Plancher haut	Béton					Non peint	
	Sol	Plancher	Dalle de sol					Non peint	
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					7		3		

Liste des prélèvements :

Sans objet

4 METHODOLOGIE EMPLOYEE
Calibrage de l'appareil à fluorescence X

Une vérification du bon fonctionnement de l'appareil doit être réalisée avant la campagne de mesure, après tout redémarrage de l'analyseur et en fin de campagne.

La vérification est réalisée à l'aide de deux échantillons de référence avec certificats d'analyse NIST ou équivalent (traçabilité et plage de mesure)

Identification des locaux

Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc.


Identification des zones

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat peut diviser chaque local en plusieurs zones qu'il identifie sur le croquis. Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local.

Selon la convention établie, une lettre est attribuée à chaque « zone » du local (A, B, C et D). On appelle « zone A » le mur par lequel on accède au local. Les zones suivantes sont désignées dans le sens horaire.

Une unité de diagnostic est définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble d'éléments de construction, présentant a priori un recouvrement homogène.

Chaque unité de diagnostic (porte, fenêtre, ...) est associée à une « zone ».

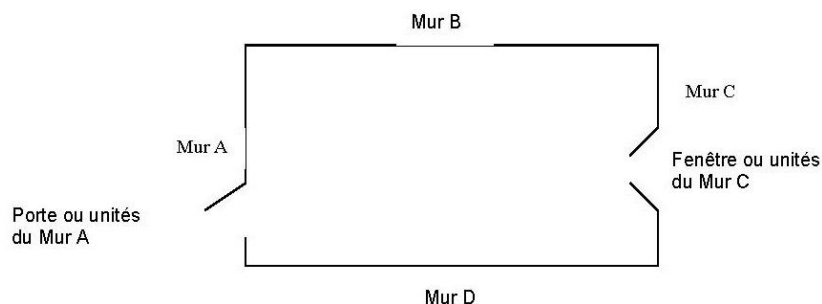

Seules les surfaces directement accessibles sont testées.

Identification des revêtements

Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction.

Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anticorrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons.

Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb.

D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

4.1 VALEUR DE REFERENCE UTILISEE POUR LA MESURE DU PLOMB PAR FLUORESCENCE X

Les unités de diagnostic sont mesurées avec un appareil portable à fluorescence X capable d'analyser au moins la raie K du plomb dans le spectre de fluorescence émis en réponse par le matériau. Les résultats de mesures (M) sont enregistrés et restitués avec leur incertitude de mesure (I) sous la forme suivante : $M \text{ (mg/cm}^2\text{)} \pm I \text{ (mg/cm}^2\text{)}$.

Les valeurs de concentration en plomb, obtenues après l'application de l'appareil sur le support, sont retranscrites dans les tableaux de relevé de mesures. Ces valeurs sont celles du constructeur. Elles comprennent la **valeur M** et

l'incertitude I (ex : 13,4 +/- 0,41).

Le présent diagnostic porte sur la mesure de concentration en plomb dans les revêtements à l'aide d'un appareil à fluorescence X.

Dans le cadre d'un repérage avant travaux, aucun seuil de concentration en plomb n'est précisé dans le code du travail au-delà duquel des mesures de protection des salariés doivent être mises en place lors de travaux, et plus particulièrement pendant la phase de préparation des fonds. Le niveau de 0,3mg/cm² étant le meilleur niveau techniquement atteignable par les appareils à fluorescence X.

4.2 RECOURS A L'ANALYSE CHIMIQUE DU PLOMB PAR UN LABORATOIRE

À titre exceptionnel, l'auteur du constat peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du **plomb total** (sauf exigence du client d'une recherche du plomb acido soluble) par un laboratoire accrédité par le COFRAC ou équivalent dans les cas suivants :

- lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ;
- lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de l'appareil.


Le prélèvement est réalisé sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

CROQUIS

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	bâtiment L/sciences E du Campus 1 Esplanade de la Paix 14000 CAEN
N° dossier :	C25259473				
N° planche :	1/1	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Croquis N°1

Légende :

 Zone hors repérage

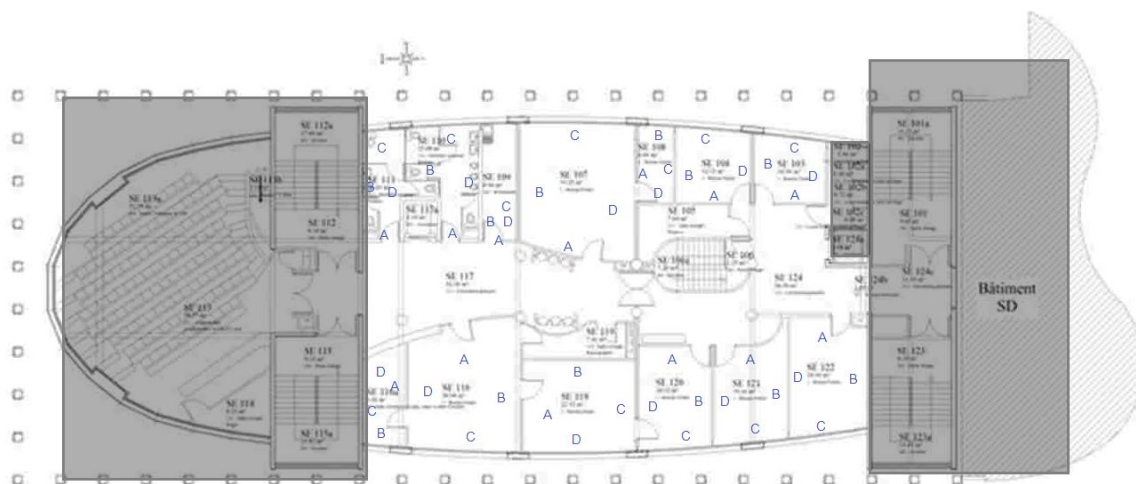

  	N° d'achet : 0002, HA, P.A., R+1, A-049 Date Création : 20-06-2021 Descripteur par : Descripteur par :	BATIMENT SCIENCES E (L) PLAN ARCHITECTURE BATIMENT Int. : Date : Désignation : A 15-06-2021 VERTEON ORIGINALE AVEC CARTOUCHE L'ABN	Code Bin : 150 N° : 1 1 VUE(s)
Direction du Patrimoine & de la Régulation Service de l'IN 15-06-2021 0002, HA, P.A., R+1, A-049	Ind. : 0 Form. : 0 Exp. : 150		

ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre interlocuteur
CBT VERLINGUE
(AGENCE D'ILLZACH)
29335 QUIMPER CEDEX

Portefeuille : 0201050284

☎ **03 89 61 64 64**
📠 **08 20 20 26 32**

SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

Votre contrat

RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE

Vos références

Contrat
10800807204

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

a souscrit tant pour son compte que pour celui de sa filiale française :

APAVE INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION France (AICF)
Immeuble Canopy 6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

le contrat n° 10800807204 garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées :

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- ☐ Inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- ☐ Bâtiment et génie civil
- ☐ Essais, mesures et métrologie
- ☐ Laboratoires d'analyses (non médicales)
- ☐ Conseils
- ☐ Formation
- ☐ Certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,
à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :

- ☐ des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.23 du Code de la construction et de l'habitation
- ☐ des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- ☐ des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.



Contrat N° 10800807204

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus	
Sans pouvoir excéder pour :	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux USA/CANADA	5 000 000 € par année d'assurance
sous-limités :	1 000 000 € par année d'assurance
c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable du **01/01/2025 au 31/12/2025** sous réserve du règlement de la prime émise ou à émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre, le **03 janvier 2025**

Pour la société :

Mathieu GODART

Directeur Général Délégué



AXA France IARD, S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.