

Pré-rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

REFERENCES MISSION

Rapport N° : 28272094/S10/1/AM-RTV_V1**Rédigé le : 30/09/2025****Référence au programme de travaux :**Demande de complément diagnostic amiante et plomb
Indice B réalisé le 22/07/2025 par Dalila Sebbar

DONNEUR D'ORDRE

Ministère de l'intérieur**LORETI Rodrigue**

PLACE BEAUVAU

75008 PARIS 8EME ARRONDISSEMENT

SITE D'INTERVENTION

BEAUVAU AMIANTE

PLACE BEAUVAU

75008 PARIS 8EME ARRONDISSEMENT

POULENC

Latitude : 48.871300 / Longitude : 2.316600

Date(s) d'intervention(s) :

Du 16/09/2025 au 17/09/2025



SYNTHESE DE CONCLUSION



Cf. paragraphe 2

OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
Sebastien BARTLET	Chargé d'affaire diagnostics immobilier	Certification N° 9643059	Sebastien BARTLET
			

Le présent rapport comporte 70 pages, dont 47 pages d'annexes. Il ne peut être reproduit qu'intégralement.

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION	3
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre	3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage	3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage	6
2. CONCLUSIONS	7
2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante	7
2.2. Moyens d'accès à mettre en place par le donneur d'ordre	8
2.3. Obligations réglementaires	9
3. INFORMATIONS GENERALES	10
3.1. Immeuble bâti objet de la mission	10
3.2. Parties prenantes	10
4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE	10
4.1. Références réglementaires	10
5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	11
5.1. Date(s) de visite(s)	11
5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020	11
5.3. Conditions spécifiques	11
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite	11
6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	12
6.1. Matériaux et produits repérés	12
6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante	23
7. ANNEXES	24
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées	24
7.2. Photos prélèvements	25
7.3. Photos sondages	30
7.4. Photos inaccessibilités	31
7.5. Photos observations	32
7.6. Attestation d'assurance	33
7.7. Certificat de compétence	35
7.8. Croquis de repérage	36
7.9. Rapport d'analyse du laboratoire	52

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets



1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Demande de complément diagnostic plomb et amiante avant travaux (zone identifiée sur plans)

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
01 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	
Ardoises	Ardoises composites hors fibres-ciment, Ardoises en fibres-ciment
Bardeaux bitumineux	Bardeaux bitumineux ("shingles")
Conduits en toiture	Conduits d'eaux pluviales, Conduits d'eaux usées, Conduits de fumée
Éléments associés à la toiture	Chéneaux, Closoirs, Colles des solins en fibre ciment, Conduits, Costières, Couvre-joints, Éléments complémentaires de toiture, Faitages, Garnissages des joints de dilatation, Joints de dilatation, Jonctions bitumineuses, Mitres, Rives, Solins, Tresses d'étanchéité à l'air
Éléments sous toiture	Enduits projetés, Flocages, Isolants fibreux en sous toiture, Pare-pluie, Pare-vapeur
Étanchéité de toiture terrasse	Complexes asphaltés, Ecrans de semi indépendance, Pare-vapeur, Produits d'accrochage, Revêtements bitumineux parties planes, Revêtements bitumineux relevés
Fenêtres de toit	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature, Mastics
Lanterneaux	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature, Mastics
Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment, Plaques en matériaux bitumineux, Revêtements anti condensation sous bac acier
Toitures	Accessoires de couverture composite hors fibres-ciment, Accessoires de couverture en fibres-ciment, Ardoises composites hors fibres-ciment, Ardoises en fibres-ciment, Bardeaux bitumineux, Plaques en fibres-ciment, Plaques en matériaux bitumineux
Verrières	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature, Mastics
02 - Parois verticales extérieures et façades	
Conduits en façade	Conduits d'eaux pluviales, Conduits d'eaux usées, Conduits de fumée
Éléments associés à la façade	Conduits, Éléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Ardoises composites hors fibres-ciment, Ardoises en fibres-ciment, Bacs en fibres-ciment, Éléments de remplissage, Joints d'assemblage, Joints d'étanchéité, Mastics, Panneaux, Peinture, Plaques, Revêtements intérieurs anti condensation, Tresses
Façades lourdes y compris poteaux	Appuis de fenêtres en fibres-ciment, Coffrages perdus, Colle, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de pate de verre, Couvre-joints, Éléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire, Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs, Enduits pelliculaires de lissage/débullage, Garnissage des joints de dilatation, Imperméabilisant, Isolant, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Joints de faïence, Joints de pate de verre, Peintures, Primaires d'accrochage, Ragréage, Revêtements plastiques épais (RPE)
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Carton-amiante, Enduits projetés, Flocages
Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage, Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
03 - Parois verticales intérieures	
Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot, Bourre en vrac, Enduits de jointoiment des plaques de plâtre, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Isolants intérieurs fibreux, Jonctions panneaux préfabriqués : entre panneaux, en tête et en pieds de cloisons (joints, tresse, carton, fibres-ciment), Panneaux de cloisons, Peinture, Plots de colle, Sous couches des tissus muraux
Gaines et coffres verticaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiment des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux), Panneaux
Menuiseries intérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage, Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints coupe-feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Peinture, Revêtements durs
Plinthes	Peintures
Portes	
Portes coupe-feu	Isolants intérieurs, Joints, Joints (bandes), Joints (tresses), Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes frigorifiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes isothermiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes pare-flammes	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes phoniques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Poteaux	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poteaux, Flocages, Joints d'assemblage avec poutraison, Joints de dilatation, Peintures, Revêtements durs
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de plinthe, Dalles plastique, Joints de carrelage, Joints de faïence, Joints de plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Primaires d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs en fibres-ciment, Sous couches des tissus muraux, Vinyles
04 - Plafonds et faux plafonds	
Charpentes	Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, Calfeutremments, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Revêtements bitumineux
Faux plafonds	Ecrans de cantonnement, Isolants, Joints d'écrans de cantonnement, Joints entre panneaux, Jonctions entre faux plafond et structure, Panneaux, Pare-vapeur, Plaques
Gaines et coffres horizontaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiment des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (étanchéité entre panneaux), Jonctions entre panneaux (tresses), Panneaux, Panneaux collés, Panneaux vissés
Plafonds	Bandes calicot, Coffrages perdus, Colles de carrelage, Enduits de jointoiment des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Plots de colle, Primaires d'accrochage, Rebouchages de trémie, Résines, Revêtements bitumineux, Sous couches des tissus muraux
Poutres	Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poutres, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, Calfeutremments, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures, Revêtements bitumineux
Suspentes et contrevents	Flocages, Peintures, Projections en plâtre
05 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sol	Colles bitumineuses, Colles de carrelage, Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Dalles moquettes avec entre-couche noire, Enduit de cuvelage, Fourreaux, Joints de cantonnement sur faux planchers, Joints de carrelage, Joints de dilatation et d'assemblage, Moquettes, Nez de marche, Peintures de sol, Plaques en fibres-ciment, Primaires d'accrochage, Ragréages, Rebouchages autour de conduits, Revêtements de sols sportifs, Sols coulés à base ciment, Sous-couches des revêtements souples
06 - Conduits et accessoires intérieurs	
Clapets coupe-feu	Calfeutremments, Clapets, Joints, Lames, Rebouchages, Tunnels
Conduits	Calorifugeages, Colles de calorifugeage, Conduits, Conduits de drainage en fibres-bitumes, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints entre éléments, joints de brides, Manchons, Mastics, Matelas, Rubans adhésifs
Vide-ordures	Conduits, Joints d'étanchéité des trappes, Vidoirs en fibres-ciment
Volets coupe-feu	Calfeutremments, Ossature, Rebouchages, Volets
07 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	
Cloisons palière monte-charges	Panneaux

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
Cloisons palières ascenseur	
Convecteurs électriques	Calorifugeages
Equipements	
Matériel en machinerie ascenseur	Eléments de protection contre les arcs électriques , Freins d'ascenseurs, Joints plats, Tresses
Matériel en machinerie escalier mécanique	Eléments de protection contre les arcs électriques , Joints plats, Tresses
Matériel en machinerie monte-charges	Eléments de protection contre les arcs électriques , Joints plats, Tresses
Parois des ascenseurs	Calfeutrement entre mur et plancher , Colles, Isolants, Joints, Panneaux décoratifs , Plaques
Parois des escaliers mécaniques	Calfeutrement entre mur et plancher , Colles, Isolants, Joints, Panneaux décoratifs , Plaques
Parois des monte-charges	Calfeutrement entre mur et plancher , Colles, Isolants, Joints, Panneaux décoratifs , Plaques
Portes palière ascenseur	Panneaux

1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Partie(s) du bâtiment :

Toiture, combles R+7, Mont charge du RDC au R+6, machineries ascenseur, RDC et R+6 en intégralité, Locaux ménages du RDC au R+6 et sous sol: salle de repos et salle de jeux plus archives.

2. CONCLUSIONS

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de pré-rapport, le donneur d'ordre doit mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques. Les obligations réglementaires ne sont pas remplies.

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux et produits listés en annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus contenant de l'amiante

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
26	RDC -> Bureaux et circulations rue de la Ville l'Evêque	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Beige

2.2. Moyens d'accès à mettre en place par le donneur d'ordre

Localisation	Ouvrage	Motifs	Actions à réaliser par le donneur d'ordre
R+6 -> Machinerie ascenseur (MA 2)	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
R+7 COMBLES -> Machinerie ascenseur (MA 1)	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte

2.3. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : BEAUVAU AMIANTE
PLACE BEAUVAU
75008 PARIS 8EME ARRONDISSEMENT

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
BEAUVAU AMIANTE	Administrations, bureaux	Autres	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non-communicué

3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
LORETI Rodrigue	Donneur d'ordre	Ministère de l'intérieur	PLACE BEAUVAU 75008 PARIS 8EME ARRONDISSEMENT	/

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Du 16/09/2025 au 17/09/2025

5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation...)

5.3. Conditions spécifiques

- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
Programme de travaux / 75MINT_DemComplementsDiagsAmiantePlomb_indB_250722 (1)	Rodrigue LORETI	01/08/2025	75MINT_DemComplementsDiagsAmiantePlomb_indB_250722 (1)	/
Programme de travaux / Demande de complément diagnostic amiante et plomb	Dalila Sebbar	22/07/2025	Indice B	/
Repérage amiante avant travaux / 22192757/S2.8.2.R	Alexis AUDESSON	24/06/2024	22192757/S2.8.2.R	Absence d'amiante
Repérage amiante avant travaux / 25670669_3_1_1_Pre_rapport_AM_Poulenc_SSI_GP_01	Sébastien BARTLET	07/04/2025	25670669_3_1_1_Pre_rapport_AM_Poulenc_SSI_GP_01	Présence d'amiante
Repérage amiante avant travaux / 22/IMO/0609/JGO	GODON Johann JWA CONSULTING	05/07/2022	22/IMO/0609/JGO	Absence d'amiante

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
Sxx = Sondage n°xx
xx* = élément témoin de la ZPSO
Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :

AN = Analyse
DC = Document consulté
MA = Marquage
PN = Ne contient pas d'amiante par nature

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Sous sol -> Repos	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	2	P1* N	/	AN	/	Non
Sous sol -> Repos	Suspentes et contrevents	Peintures	Décoratif	Blanc	4	P2* N	/	AN	/	Non
Sous sol -> Repos	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures décoratives	Epais	Blanc	1	P3* N	/	AN	/	Non
Sous sol -> Repos	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures décoratives	Epais	Blanc	1	P4 N	/	AN	/	Non
Sous sol -> Repos	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Toile	Blanc	6	P5* N	/	AN	/	Non
Sous sol -> Repos	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Toile	Blanc	6	P6 N	/	AN	/	Non
Sous sol -> Local Jeux	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	2	P14 N	/	AN	/	Non
Sous sol -> Local Jeux	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	2	P15 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Sous sol -> Local Jeux	Suspentes et contrevents	Peintures	Décoratif	Blanc	4	P16 N	/	AN	/	Non
Sous sol -> Local Jeux	Revêtements de sol	Peintures de sol	Décoratif	Jaune	3	P10* N	/	AN	/	Non
Sous sol -> Local Jeux	Revêtements de sol	Peintures de sol	Décoratif	Jaune	3	P11 N	/	AN	/	Non
Sous sol -> Local Jeux	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures décoratives	Epais	Blanc	1	P12 N	/	AN	/	Non
Sous sol -> Local Jeux	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures décoratives	Epais	Blanc	1	P13 N	/	AN	/	Non
Sous sol -> Local Jeux	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	5	P17* N	/	AN	sur conduit	Non
Sous sol -> Local Jeux	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	5	P18 N	/	AN	sur conduit	Non
Sous sol -> Local Jeux	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Toile	Blanc	6	P19 N	/	AN	/	Non
Sous sol -> Local Jeux	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Toile	Blanc	6	P20 N	/	AN	/	Non
Sous sol -> Local sous escalier	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	2	P8 N	/	AN	/	Non
Sous sol -> Local sous escalier	Revêtements de sol	Peintures de sol	Décoratif	Jaune	3	P9 N	/	AN	/	Non
Sous sol -> Local sous escalier	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures décoratives	Epais	Blanc	1	P7 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> Façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	Beige	28	/	S4	DC	PV ANALYSE R22-11487 Repérage amiante avant travaux - 22/IMO/0609/JGO - 05/07/2022	Non
RDC -> Façades	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Souple	Blanc	29	/	S5	DC	PV R22-11487 Repérage amiante avant travaux - 22/IMO/0609/JGO - 05/07/2022	Non
RDC -> Façades	Façades lourdes y compris poteaux	Eléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire	Brique	Beige	22	P79* N	/	AN	/	Non
RDC -> Façades	Façades lourdes y compris poteaux	Eléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire	Brique	Beige	22	P80 N	/	AN	/	Non
RDC -> Façades	Conduits	Joints entre éléments, joints de brides	Compact	Beige	21	P77* N	/	AN	conduit EP façades	Non
RDC -> Façades	Conduits	Joints entre éléments, joints de brides	Compact	Beige	21	P78 N	/	AN	conduit EP façades	Non
RDC -> Cours	Revêtements de sol	Peintures de sol	Epais	Gris	16	P49* N	/	AN	/	Non
RDC -> Cours	Revêtements de sol	Peintures de sol	Epais	Gris	16	P50 N	/	AN	/	Non
RDC -> Cours	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment	Gris	15	P45* N	/	AN	/	Non
RDC -> Cours	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment	Gris	15	P46 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> Cours	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment	Gris	15	P47 N	/	AN	/	Non
RDC -> Cours	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment	Gris	15	P48 N	/	AN	/	Non
RDC -> Bureaux et circulation rue de Suresne	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Blanc	10	P36* N	/	AN	/	Non
RDC -> Bureaux et circulation rue de Suresne	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Blanc	10	P37 N	/	AN	/	Non
RDC -> Bureaux et circulation rue de Suresne	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Blanc	10	P38 N	/	AN	/	Non
RDC -> Bureaux et circulation rue de Suresne	Faux plafonds	Panneaux	Compact, Composite	Beige, Blanc	14	P44* N	/	AN	/	Non
RDC -> Bureaux et circulation rue de Suresne	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Blanc, Gris	12	P33* N	/	AN	/	Non
RDC -> Bureaux et circulation rue de Suresne	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Blanc, Gris	12	P34 N	/	AN	/	Non
RDC -> Bureaux et circulation rue de Suresne	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	11	P41* N	/	AN	/	Non
RDC -> Bureaux et circulation rue de Suresne	Revêtements de sol	Ragréages	Compact	Gris	13	P42* N	/	AN	/	Non
RDC -> Bureaux et circulation rue de Suresne	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	13	P42* N	/	AN	/	Non
RDC -> Bureaux et circulation rue de Suresne	Revêtements de sol	Ragréages	Compact	Gris	13	P43 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> Bureaux et circulation rue de Suresne	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	13	P43 N	/	AN	/	Non
RDC -> Bureaux et circulation rue de Suresne	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Blanc	9	P35* N	/	AN	/	Non
RDC -> Bureaux et circulation rue de Suresne	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures décoratives	/	Jaune	9	P35* N	/	AN	/	Non
RDC -> Bureaux et circulation rue de Suresne	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Blanc	9	P39 N	/	AN	/	Non
RDC -> Bureaux et circulation rue de Suresne	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures décoratives	/	Jaune	9	P39 N	/	AN	/	Non
RDC -> Bureaux et circulation rue de Suresne	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Blanc	9	P40 N	/	AN	/	Non
RDC -> Bureaux et circulation rue de Suresne	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures décoratives	/	Jaune	9	P40 N	/	AN	/	Non
RDC -> Bureaux et circulation rue de Suresne	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures décoratives	/	Beige	30	/	S6	DC	Repérage amiante avant travaux - 22/IMO/0609/JGO - 05/07/2022	Non
RDC -> Bureaux et circulations rue de la Ville l'Evêque	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Blanc	10	P26 N	/	AN	/	Non
RDC -> Bureaux et circulations rue de la Ville l'Evêque	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Blanc	10	P29 N	/	AN	/	Non
RDC -> Bureaux et circulations rue de la Ville l'Evêque	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Blanc	10	P32 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> Bureaux et circulations rue de la Ville l'Evêque	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	11	P28 N	/	AN	/	Non
RDC -> Bureaux et circulations rue de la Ville l'Evêque	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Beige	26	P27* P	/	AN	/	Oui
RDC -> Bureaux et circulations rue de la Ville l'Evêque	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Blanc	9	P25 N	/	AN	/	Non
RDC -> Bureaux et circulations rue de la Ville l'Evêque	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures décoratives	/	Jaune	9	P25 N	/	AN	/	Non
RDC -> Bureaux et circulations rue de la Ville l'Evêque	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Blanc	9	P30 N	/	AN	/	Non
RDC -> Bureaux et circulations rue de la Ville l'Evêque	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures décoratives	/	Jaune	9	P30 N	/	AN	/	Non
RDC -> Bureaux et circulations rue de la Ville l'Evêque	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Blanc	9	P31 N	/	AN	/	Non
RDC -> Bureaux et circulations rue de la Ville l'Evêque	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures décoratives	/	Jaune	9	P31 N	/	AN	/	Non
RDC -> Local ménage	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Blanc	10	P24 N	/	AN	/	Non
RDC -> Local ménage	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	7	P21* N	/	AN	/	Non
RDC -> Local ménage	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mortier	Blanc	8	P22* N	/	AN	/	Non
RDC -> Local ménage	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Blanc	9	P23 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> Local ménage	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures décoratives	/	Jaune	9	P23 N	/	AN	/	Non
R+6 -> Local archives	Faux plafonds	Panneaux	Compact, Composite	Beige, Blanc	14	P72 N	/	AN	/	Non
R+6 -> Local archives	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Blanc	10	P73 N	/	AN	/	Non
R+6 -> Local archives	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu	19	P67* N	/	AN	/	Non
R+6 -> Local archives	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Beige, Blanc	20	P68* N	/	AN	/	Non
R+6 -> Local archives	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mortier	Blanc	8	P69 N	/	AN	/	Non
R+6 -> Local archives	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Blanc	9	P70 N	/	AN	/	Non
R+6 -> Local archives	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures décoratives	/	Jaune	9	P70 N	/	AN	/	Non
R+6 -> Local archives	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Blanc	9	P71 N	/	AN	/	Non
R+6 -> Local archives	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures décoratives	/	Jaune	9	P71 N	/	AN	/	Non
R+6 -> Local technique	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Blanc	10	P74 N	/	AN	/	Non
R+6 -> Local technique	Revêtements de sol	Ragréages	Compact	Gris	13	P75 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+6 -> Local technique	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	13	P75 N	/	AN	/	Non
R+6 -> Local technique	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Blanc	9	P76 N	/	AN	/	Non
R+6 -> Local technique	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures décoratives	/	Jaune	9	P76 N	/	AN	/	Non
R+6 -> Local ménage	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Blanc	10	P65 N	/	AN	/	Non
R+6 -> Local ménage	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	7	P63 N	/	AN	/	Non
R+6 -> Local ménage	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mortier	Blanc	8	P62 N	/	AN	/	Non
R+6 -> Local ménage	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Blanc	9	P64 N	/	AN	/	Non
R+6 -> Local ménage	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures décoratives	/	Jaune	9	P64 N	/	AN	/	Non
R+6 -> Bureau Rue de Surene	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Blanc	10	P56 N	/	AN	/	Non
R+6 -> Bureau Rue de Surene	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Blanc	10	P81 N	/	AN	/	Non
R+6 -> Bureau Rue de Surene	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	11	P55 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+6 -> Bureau Rue de Surene	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Blanc	17	P57* N	/	AN	/	Non
R+6 -> Bureau Rue de Surene	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment	Gris	15	P61 N	/	AN	/	Non
R+6 -> Bureau Place des Saussaies	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Blanc	10	P52 N	/	AN	/	Non
R+6 -> Bureau Place des Saussaies	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	11	P54 N	/	AN	/	Non
R+6 -> Bureau Place des Saussaies	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Blanc	17	P51 N	/	AN	/	Non
R+6 -> Bureau Place des Saussaies	Façades lourdes y compris poteaux	Isolant	Laine de roche, Laine de verre	Beige	18	P53* N	/	AN	/	Non
R+6 -> Bureau Place des Saussaies	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures décoratives	/	Beige	30	/	S7	DC	Repérage amiante avant travaux - 22/IMO/0609/JGO - 05/07/2022	Non
R+6 -> Bureau rue de la Ville l'Evêque	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Blanc	10	P59 N	/	AN	/	Non
R+6 -> Bureau rue de la Ville l'Evêque	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	11	P60 N	/	AN	/	Non
R+6 -> Bureau rue de la Ville l'Evêque	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Blanc	17	P58 N	/	AN	/	Non
R+6 -> Bureau rue de la Ville l'Evêque	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment	Gris	15	P66 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+6 -> Pignon voisin	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment	Gris	15	P84 N	/	AN	/	Non
R+6 -> Pignon voisin	Façades lourdes y compris poteaux	Colles de faïence	Mortier	Blanc, Gris	24	P85* N	/	AN	/	Non
R+7 COMBLES	Revêtements de sol	Ragréages	Compact	Blanc	23	P82* N	/	AN	/	Non
R+7 COMBLES	Revêtements de sol	Ragréages	Compact	Blanc	23	P83 N	/	AN	/	Non
TOITURE	Ardoises	Ardoises composites hors fibres-ciment	/	/	27	/	S3	PN	/	Non
TOITURE	Façades lourdes y compris poteaux	Colles de faïence	Mortier	Blanc, Gris	24	P86 N	/	AN	/	Non
TOITURE	Façades lourdes y compris poteaux	Colles de faïence	Mortier	Blanc, Gris	24	P87 N	/	AN	/	Non
TOITURE	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Mince, Peint	Blanc	25	P88* N	/	AN	/	Non
TOITURE	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Mince, Peint	Blanc	25	P89 N	/	AN	/	Non
Escalier nord Rdc à R+6	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Blanc	9	/	S2	AN	/	Non
Escalier nord Rdc à R+6	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures décoratives	/	Jaune	9	/	S2	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Escalier nord Rdc à R+6	Portes coupe-feu	Panneaux	Bois	Beige	32	/	S10	DC	AR 25 HB 043649 02 Repérage amiante avant travaux - 25670669_3_1_1_Pre_rapport_AM_P oulenc_SSI_GP_01 - 07/04/2025	Non
Escalier nord Rdc à R+6	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	2	/	S1	AN	/	Non
Escalier nord Rdc à R+6	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Blanc	31	/	S8	DC	PV AR 24 LE 081164 01 Repérage amiante avant travaux - 22192757/S2.8.2.R - 24/06/2024	Non
Escalier nord Rdc à R+6	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Blanc	31	/	S9	DC	PV AR 24 LE 081164 01 Repérage amiante avant travaux - 22192757/S2.8.2.R - 24/06/2024	Non

6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante

N°ZPSO	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Estimation quantitative
26	Revêtements de sol	Dalles de sol	30 m ²


7. ANNEXES


7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
Sous sol	/
Sous sol -> Repos	/
Sous sol -> Archives	/
Sous sol -> Local Jeux	/
Sous sol -> Local sous escalier	/
RDC	/
RDC -> Façades	/
RDC -> Cours	/
RDC -> Bureaux et circulation rue de Suresne	/
RDC -> Bureaux et circulations rue de la Ville l'Evêque	/
RDC -> Local ménage	/
R+6	/
R+6 -> Local archives	/
R+6 -> Local technique	/
R+6 -> Local ménage	/
R+6 -> Bureau Rue de Surene	/
R+6 -> Bureau Place des Saussaies	/
R+6 -> Bureau rue de la Ville l'Evêque	/
R+6 -> Pignon voisin	/
R+7 COMBLES	/
TOITURE	/
Escalier nord Rdc à R+6	/

7.2. Photos prélèvements

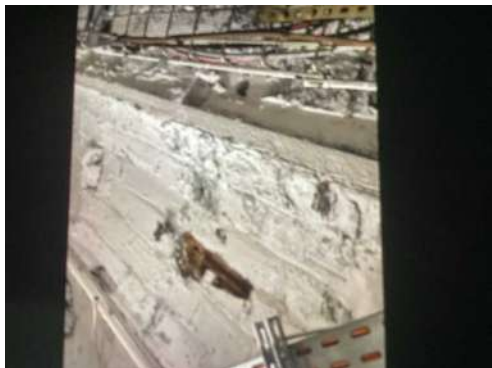
P2	ZPSO 4
Sous sol -> Repos	
	
Suspentes et contrevents -> Peintures	

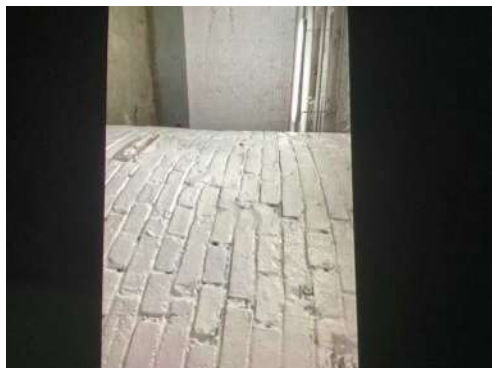
P4	ZPSO 1
Sous sol -> Repos	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Peintures décoratives	


P5	ZPSO 6
Sous sol -> Repos	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B)	

P9	ZPSO 3
Sous sol -> Local sous escalier	
	
Revêtements de sol -> Peintures de sol	


P49	ZPSO 16
RDC -> Cours	
	
Revêtements de sol -> Peintures de sol	

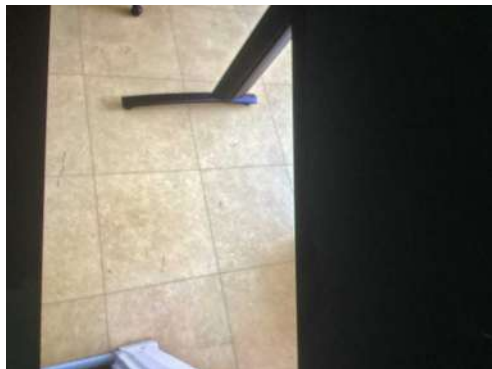P38	ZPSO 10
RDC -> Bureaux et circulation rue de Suresne	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

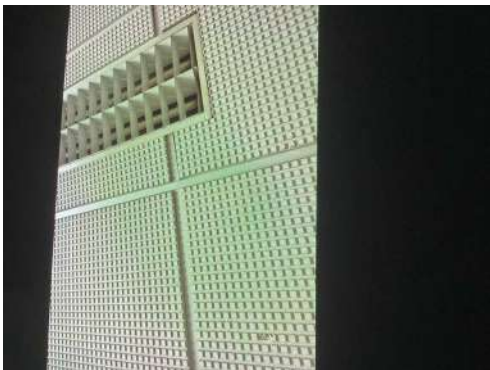
P44	ZPSO 14
RDC -> Bureaux et circulation rue de Suresne	
	
Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)	

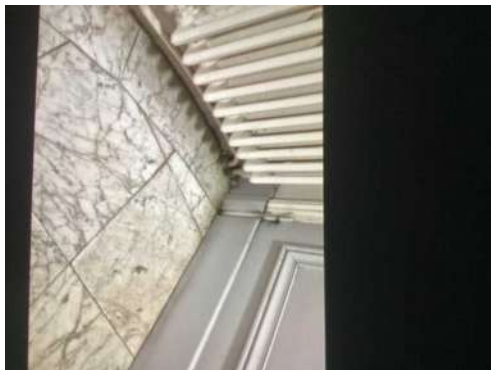P34	ZPSO 12
RDC -> Bureaux et circulation rue de Suresne	
	
Revêtements de sol -> Joints de carrelage	

P29	ZPSO 10
RDC -> Bureaux et circulations rue de la Ville l'Evêque	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

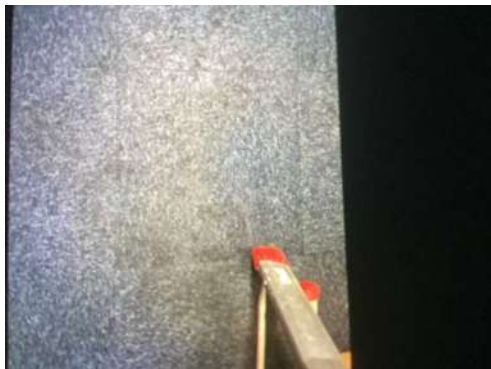P28	ZPSO 11
RDC -> Bureaux et circulations rue de la Ville l'Evêque	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses	

P27	ZPSO 26
RDC -> Bureaux et circulations rue de la Ville l'Evêque	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B)	

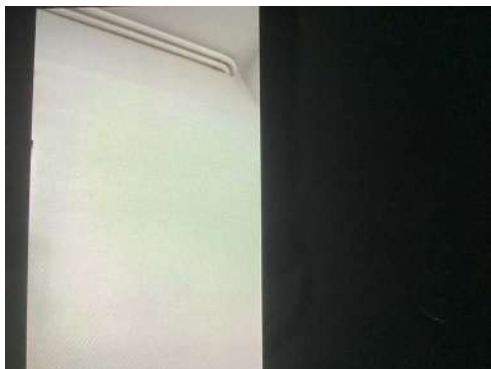P30	ZPSO 9
RDC -> Bureaux et circulations rue de la Ville l'Evêque	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés Peintures décoratives	


P24	ZPSO 10
RDC -> Local ménage	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P21	ZPSO 7
RDC -> Local ménage	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P22	ZPSO 8
RDC -> Local ménage	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	


P23	ZPSO 9
RDC -> Local ménage	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés Peintures décoratives	

P67	ZPSO 19
R+6 -> Local archives	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B)	

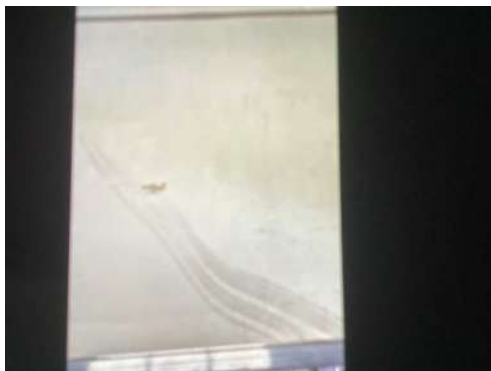P71	ZPSO 9
R+6 -> Local archives	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés Peintures décoratives	

P63	ZPSO 7
R+6 -> Local ménage	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P57	ZPSO 17
R+6 -> Bureau Rue de Surene	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

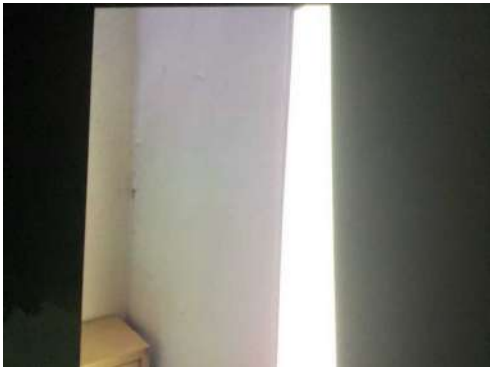P52	ZPSO 10
R+6 -> Bureau Place des Saussaies	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P54	ZPSO 11
R+6 -> Bureau Place des Saussaies	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses	

P51	ZPSO 17
R+6 -> Bureau Place des Saussaies	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P84	ZPSO 15
R+6 -> Pignon voisin	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P89	ZPSO 25
TOITURE	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	


7.3. Photos sondages

S3	ZPSO 27
TOITURE	
	
Ardoises -> Ardoises composites hors fibres-ciment	

7.4. Photos inaccessibilités

R+6 -> Machinerie ascenseur		MA 2
Local complet		
Fermé à clé, pas de clef disponible		
	Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :	
	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte	
R+7 COMBLES -> Machinerie ascenseur		MA 1
Local complet		
Fermé à clé, pas de clef disponible		
	Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :	
	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte	

7.5. Photos observations

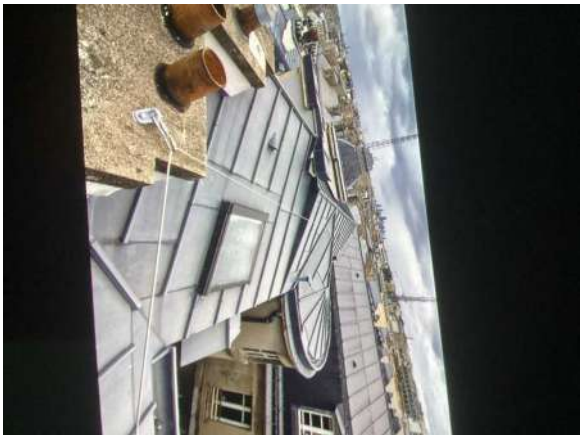TOITURE		OBS 1
01 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités		
Toitures		
		Observation : Zinc et ardoises naturelles

7.6. Attestation d'assurance



Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Immeuble Newtime - 40/52 boulevard du Parc
FR - 92200 Neuilly sur Seine

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incombent dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :

- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic mûrle

Missions exploitation :

- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic radon
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :

- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com



Autres missions :

- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

Il est précisé que SONT EXCLUS LES DOMMAGES CAUSES PAR L'AMIANTE.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non).....**1'000'000 EUR** par sinistre et
par année d'assurance

Période d'assurance : du 1^{er} janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au- delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 7 janvier 2025.
Pour la compagnie


Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Signé par : Juliette Allavoine
E-mail : juliette.allavoine@allianz.com
Heure de signature : 2025 10:12:02
Adresse IP : 147.164.232.110

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

7.7. Certificat de compétence

BUREAU VERITAS
Certification



Certificat

Attribué à

Sébastien BARTLET

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES

	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du Certificat*
Amiante avec mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	03/03/2021	02/03/2028
DPE avec mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	20/06/2021	19/06/2028
Amiante sans mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	03/03/2021	02/03/2028
DPE sans mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	20/06/2021	19/06/2028

Date : 02/09/2022

Numéro de certificat : 9643059

Laurent Croguennec, Président



* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'à : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.

Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification-diag

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
Le Triangle de l'Arche, 9 cours du Triangle 92937 Paris-la-Défense CEDEX



7.8. Croquis de repérage

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	BEAUVAU AMIANTE PLACE BEAUVAU 75008 PARIS 8EME ARRONDISSEMENT	
Localisation Sous sol	Date visite	Du 16/09/2025 au 17/09/2025
	Auteur	Sebastien BARTLET
	N° dossier	28272094/S10/1
	Planche	1 / 15
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

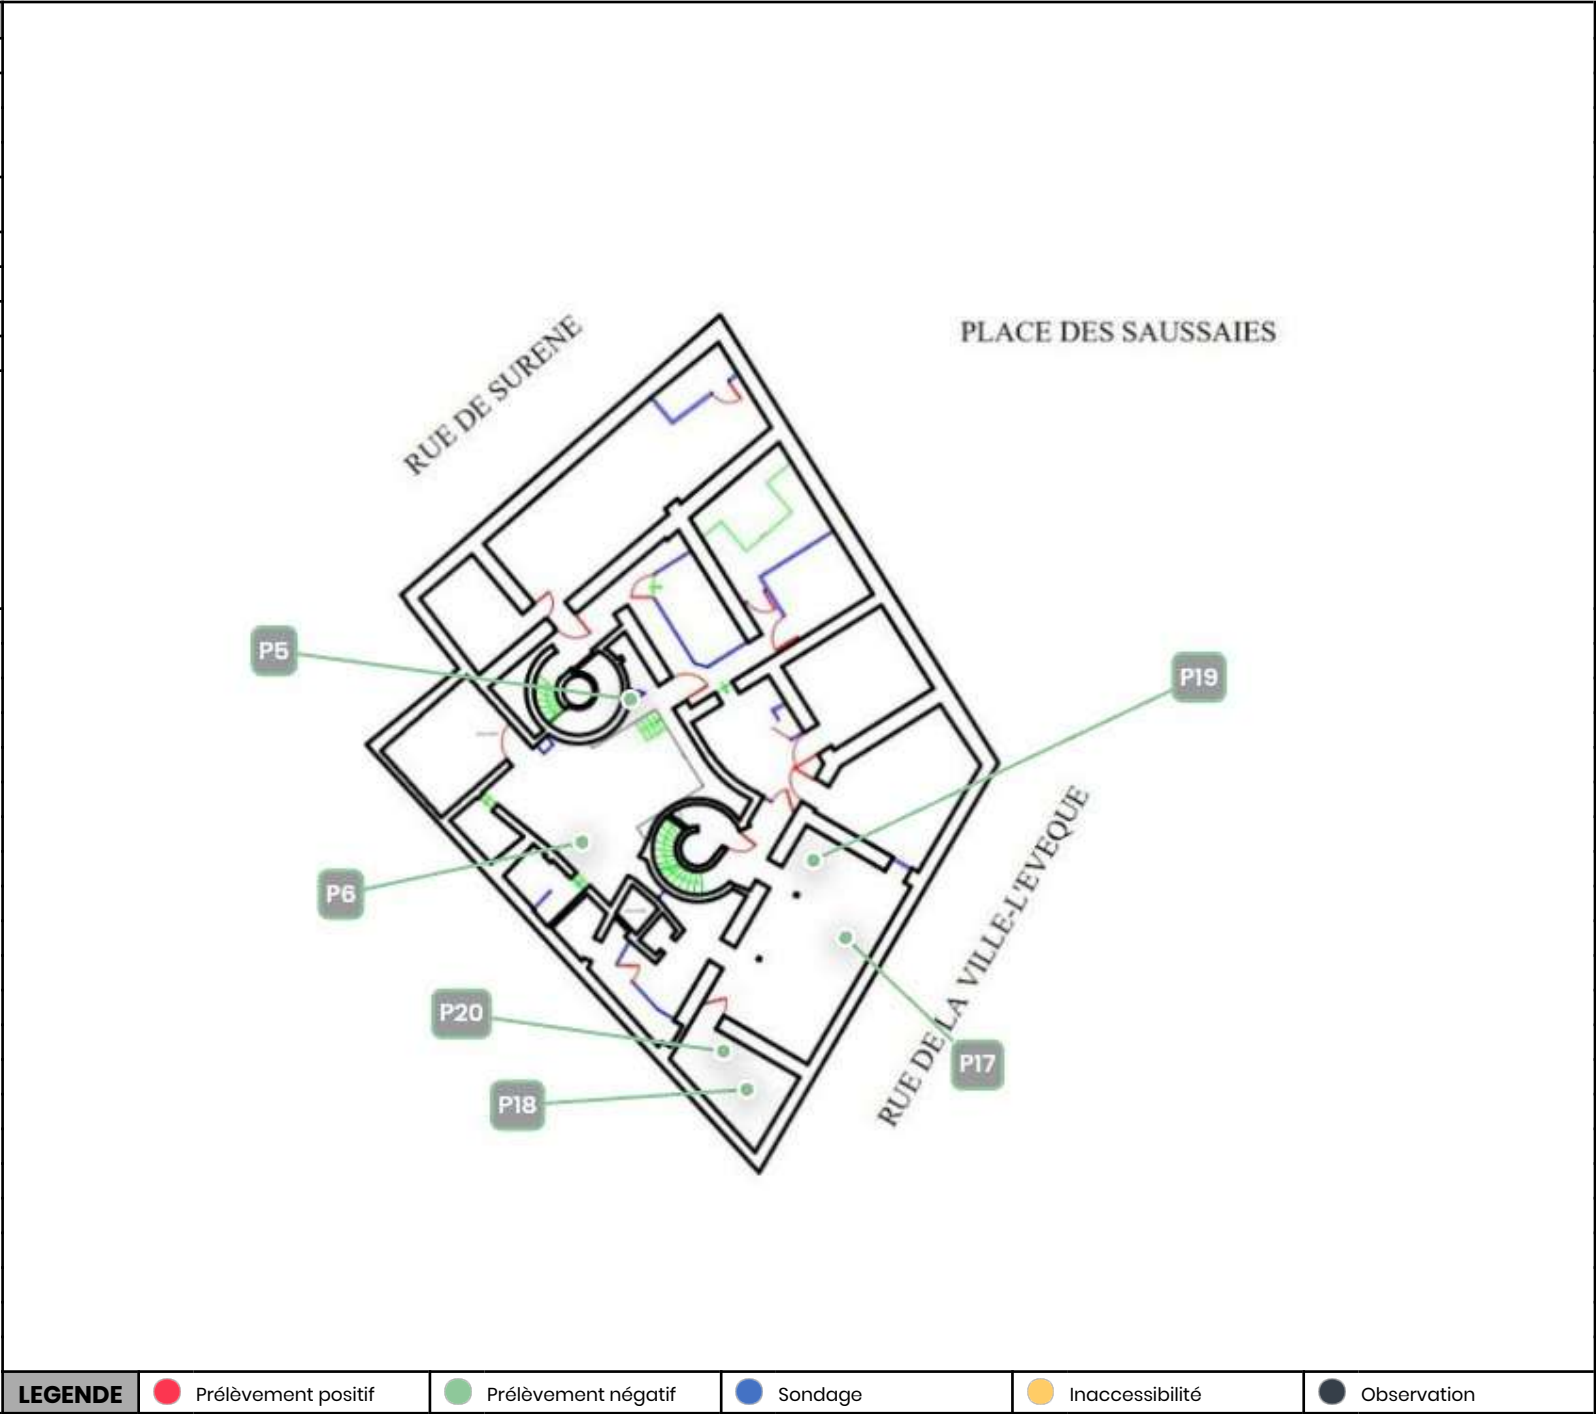


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	BEAUVAU AMIANTE PLACE BEAUVAU 75008 PARIS 8EME ARRONDISSEMENT	
Localisation Sous sol	Date visite	Du 16/09/2025 au 17/09/2025
	Auteur	Sebastien BARTLET
	N° dossier	28272094/S10/1
	Planche	2 / 15
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> Prélèvement négatif : Sol		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		

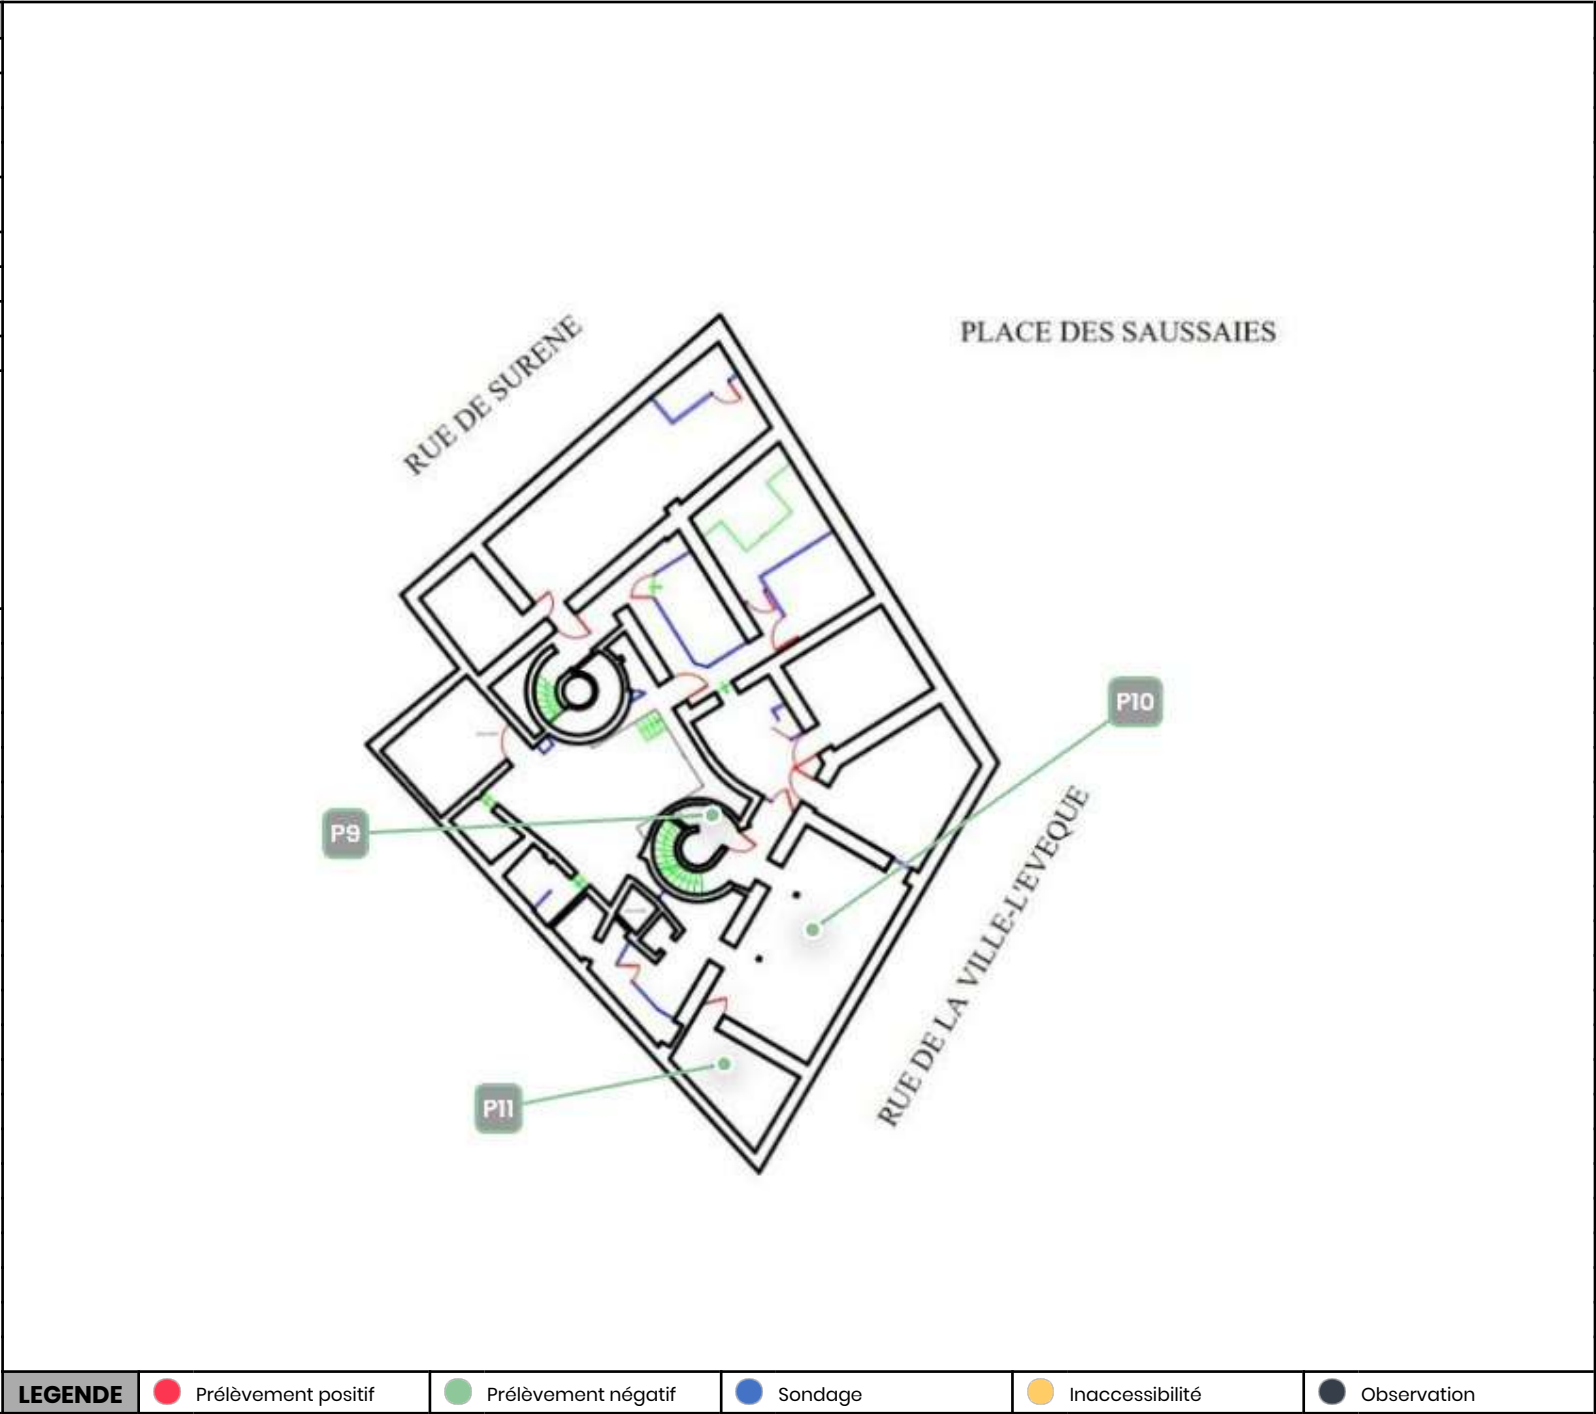


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	BEAUVAU AMIANTE PLACE BEAUVAU 75008 PARIS 8EME ARRONDISSEMENT	
Localisation Sous sol	Date visite	Du 16/09/2025 au 17/09/2025
	Auteur	Sebastien BARTLET
	N° dossier	28272094/S10/1
	Planche	3 / 15
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> Prélèvement négatif : Mur		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		

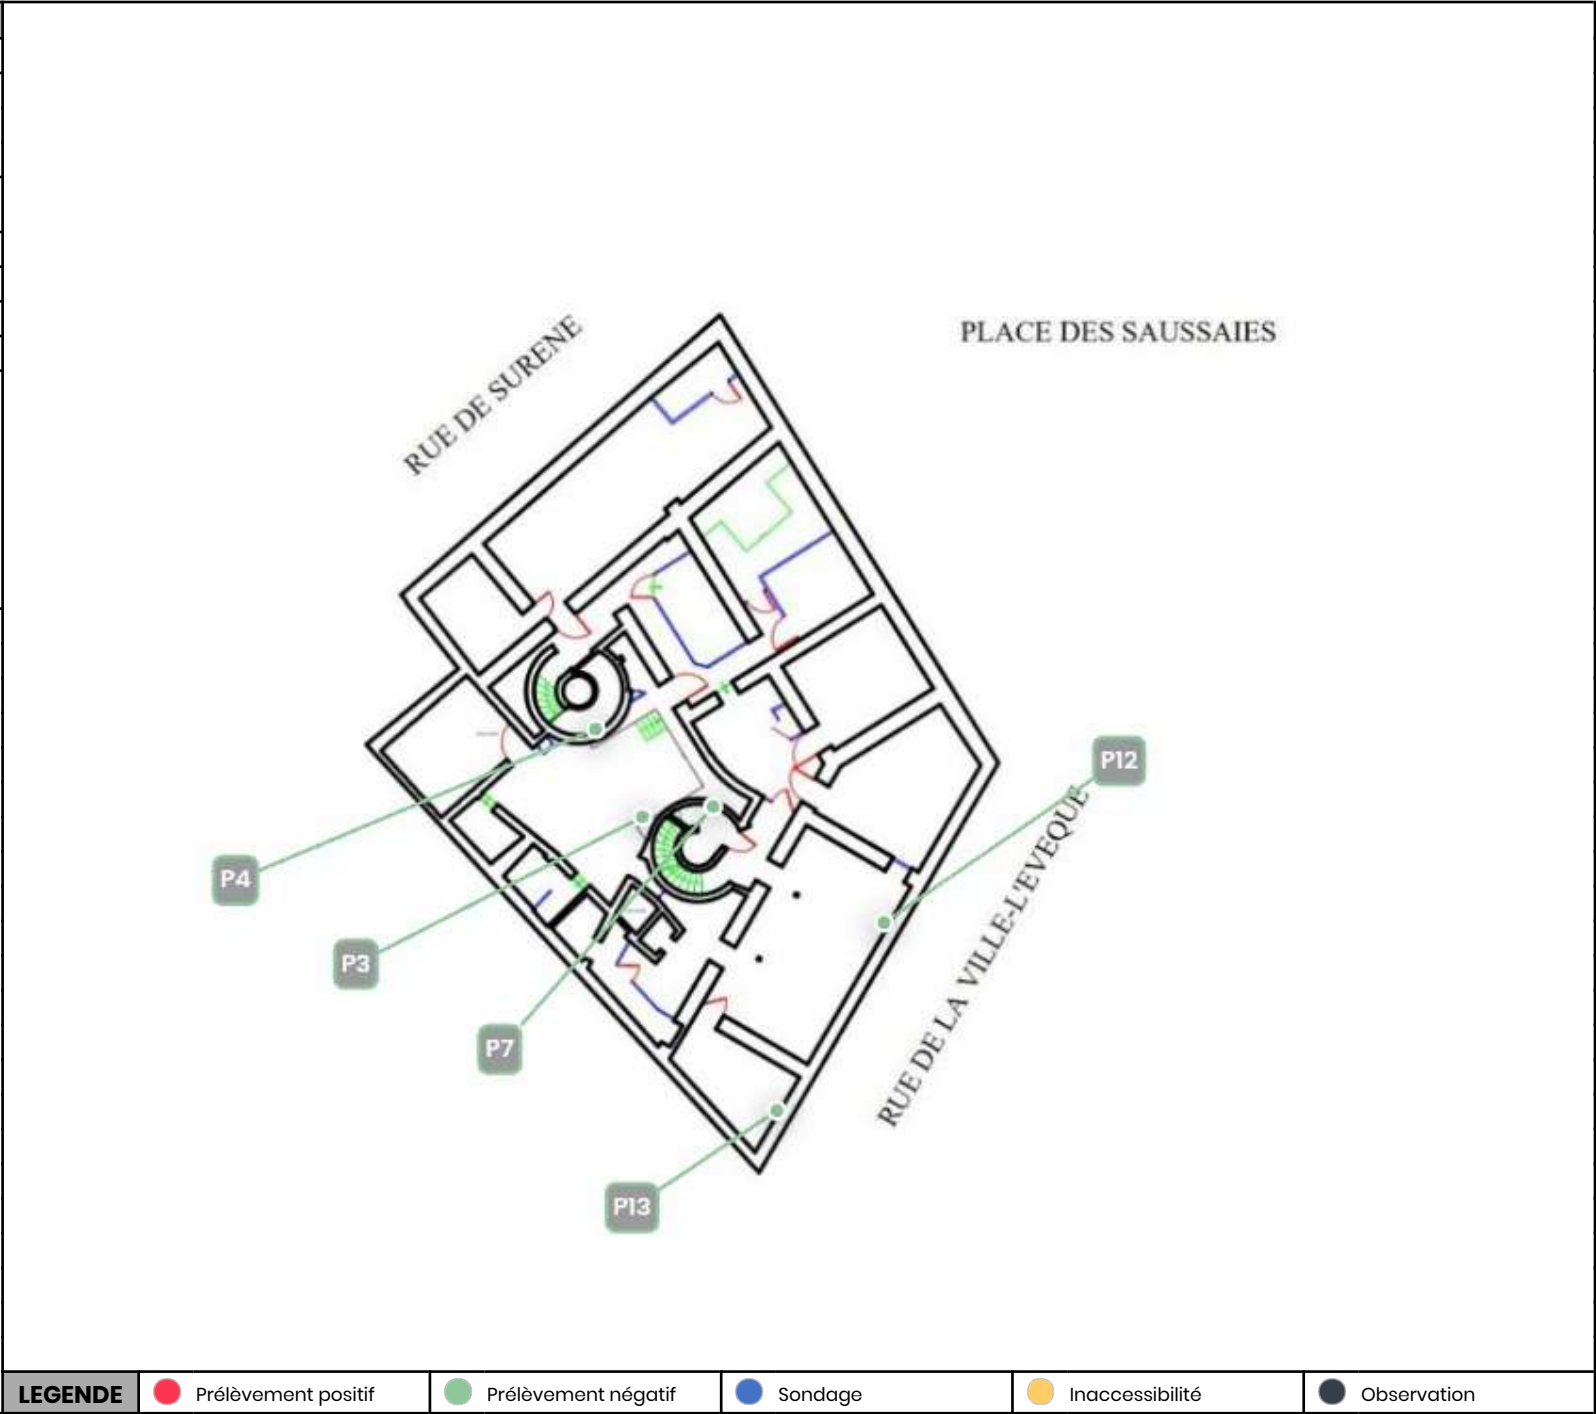


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	BEAUVAU AMIANTE PLACE BEAUVAU 75008 PARIS 8EME ARRONDISSEMENT	
Localisation Sous sol	Date visite	Du 16/09/2025 au 17/09/2025
	Auteur	Sebastien BARTLET
	N° dossier	28272094/S10/1
	Planche	4 / 15
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> Prélèvement négatif : Plafond		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		



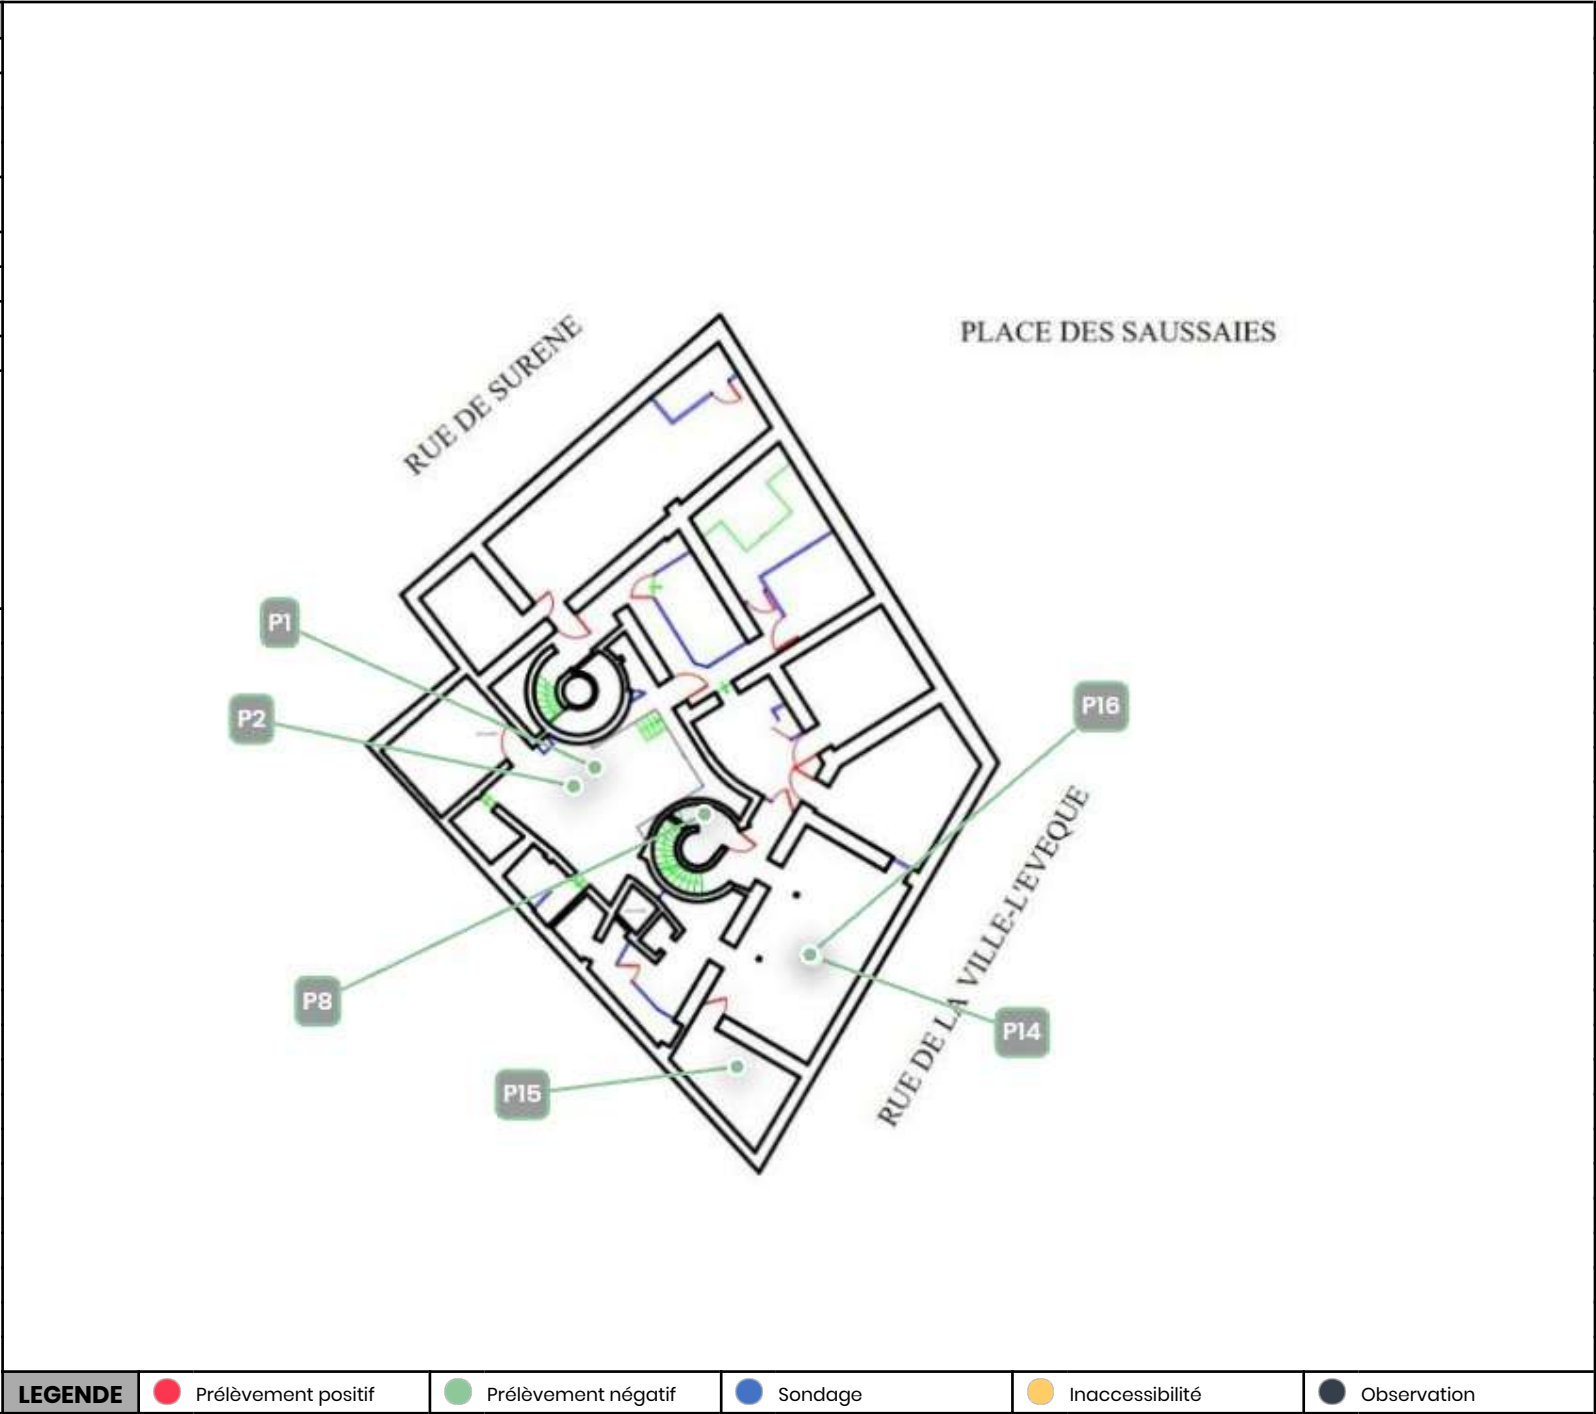


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	BEAUVAU AMIANTE PLACE BEAUVAU 75008 PARIS 8EME ARRONDISSEMENT	
Localisation RDC	Date visite	Du 16/09/2025 au 17/09/2025
	Auteur	Sebastien BARTLET
	N° dossier	28272094/S10/1
	Planche	5 / 15
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante : Dalle de sol cassante beige sous moquette		

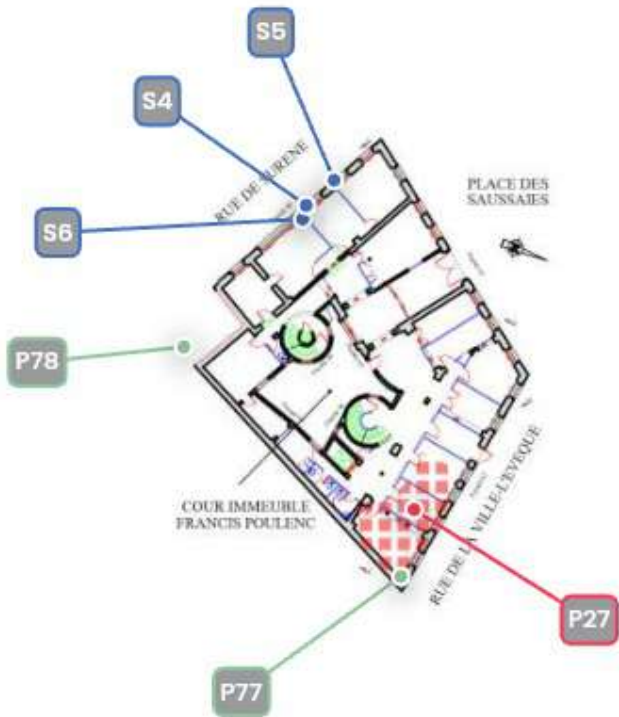

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation
---------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------	-----------------------------	-------------------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	BEAUVAU AMIANTE PLACE BEAUVAU 75008 PARIS 8EME ARRONDISSEMENT	
Localisation RDC	Date visite	Du 16/09/2025 au 17/09/2025
	Auteur	Sebastien BARTLET
	N° dossier	28272094/S10/1
	Planche	6 / 15
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> Prélèvement négatif : Sol		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		

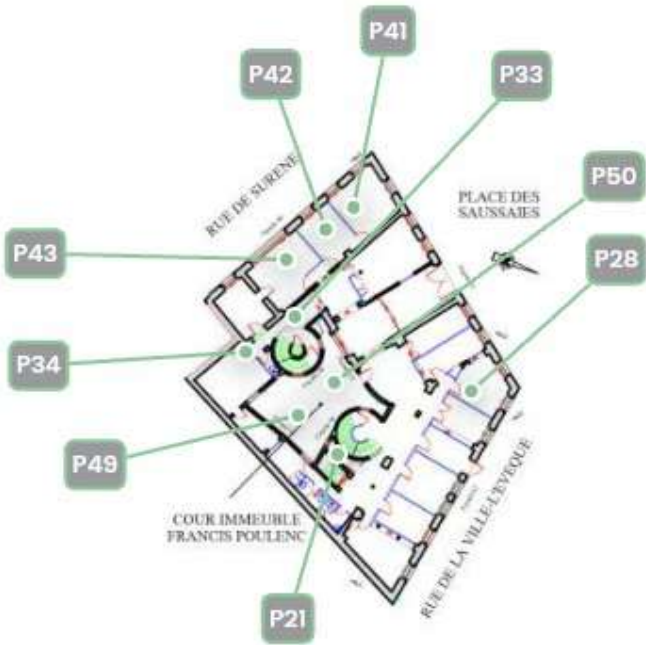

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	---

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE


La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	BEAUVAU AMIANTE PLACE BEAUVAU 75008 PARIS 8EME ARRONDISSEMENT	
Localisation	Date visite	Du 16/09/2025 au 17/09/2025
RDC	Auteur	Sebastien BARTLET
	N° dossier	28272094/S10/1
	Planche	7 / 15
	Indice	1

Vue utilisée :

Prelevement negatif : Mur

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

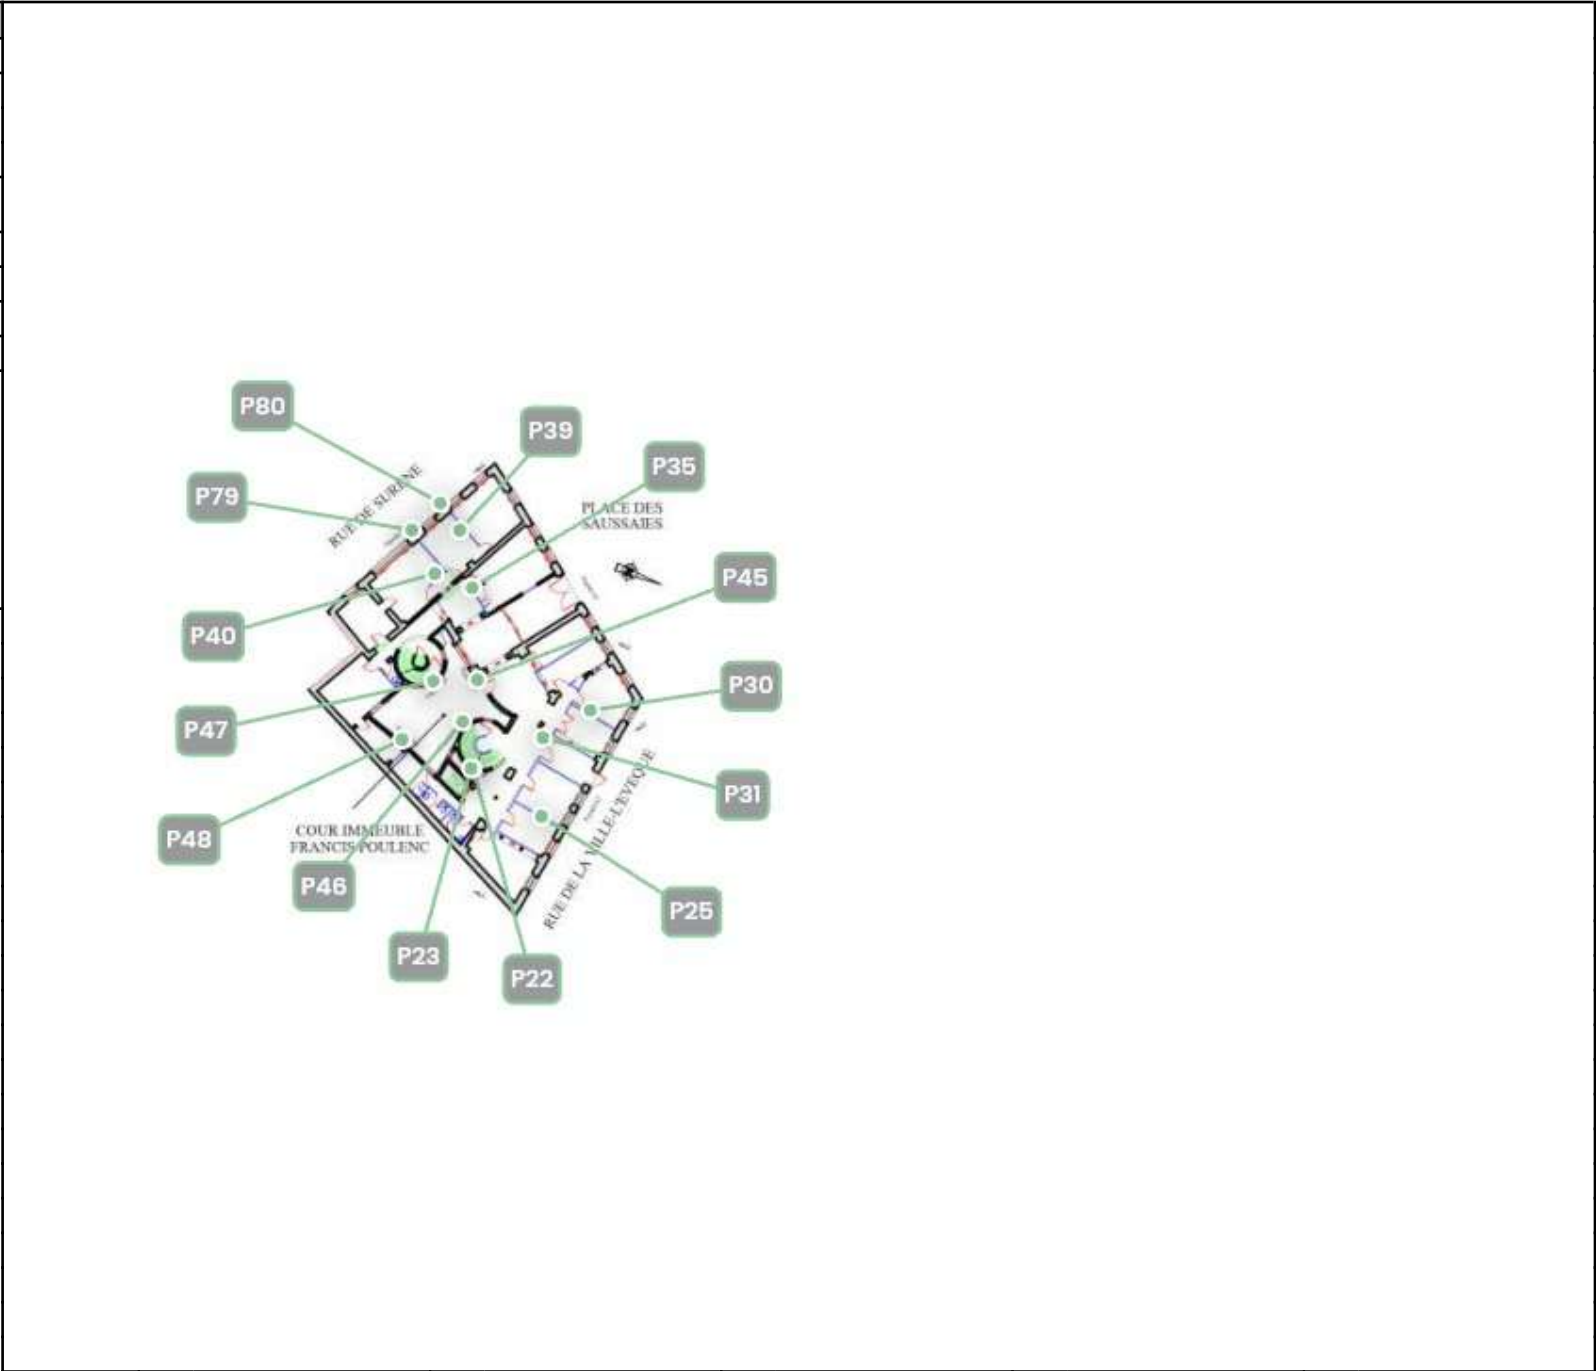

LEGENDE ● Prélèvement positif ● Prélèvement négatif ● Sondage ● Inaccessibilité ● Observation

LEGENDE ● Prélèvement positif ● Prélèvement négatif ● Sondage ● Inaccessibilité ● Observation

LEGENDE ● Prélèvement positif ● Prélèvement négatif ● Sondage ● Inaccessibilité ● Observation

LEGENDE ● Prélèvement positif ● Prélèvement négatif ● Sondage ● Inaccessibilité ● Observation

LEGENDE ● Prélèvement positif ● Prélèvement négatif ● Sondage ● Inaccessibilité ● Observation

LEGENDE ● Prélèvement positif ● Prélèvement négatif ● Sondage ● Inaccessibilité ● Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	BEAUVAU AMIANTE PLACE BEAUVAU 75008 PARIS 8EME ARRONDISSEMENT	
Localisation RDC	Date visite	Du 16/09/2025 au 17/09/2025
	Auteur	Sébastien BARTLET
	N° dossier	28272094/S10/1
	Planche	8 / 15
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> Prélèvement négatif : Plafond		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		



LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	---


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	BEAUVAU AMIANTE PLACE BEAUVAU 75008 PARIS 8EME ARRONDISSEMENT	
Localisation	Date visite	Du 16/09/2025 au 17/09/2025
R+6	Auteur	Sebastien BARTLET
	N° dossier	28272094/S10/1
	Planche	9 / 15
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

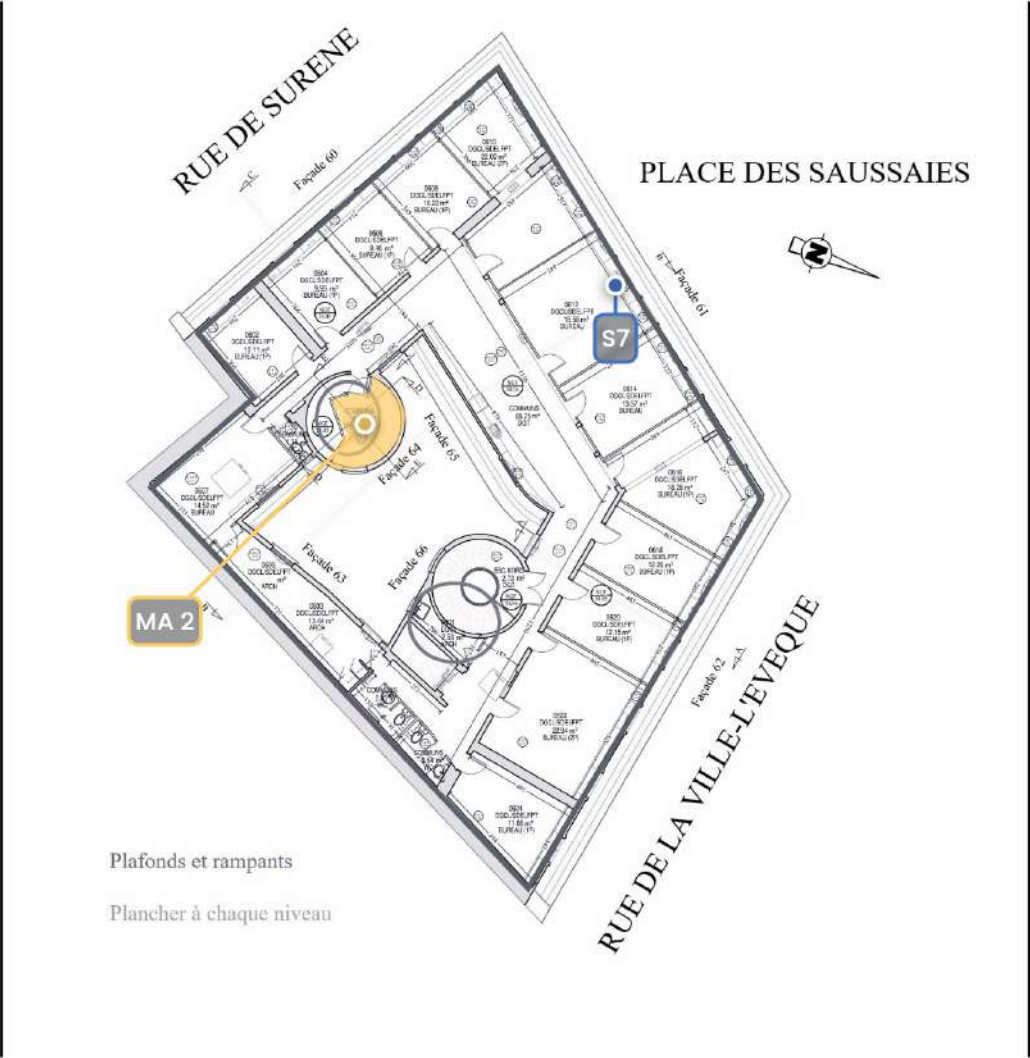

Plafonds et rampants

Plancher à chaque niveau

LEGENDE

 Prélèvement positif


● Prélèvement négatif

- Sondage

 Inaccessibilité

- Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	BEAUVAU AMIANTE PLACE BEAUVAU 75008 PARIS 8EME ARRONDISSEMENT	
Localisation R+6	Date visite	Du 16/09/2025 au 17/09/2025
	Auteur	Sebastien BARTLET
	N° dossier	28272094/S10/1
	Planche	10 / 15
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> Prélèvement négatif : Sol		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		

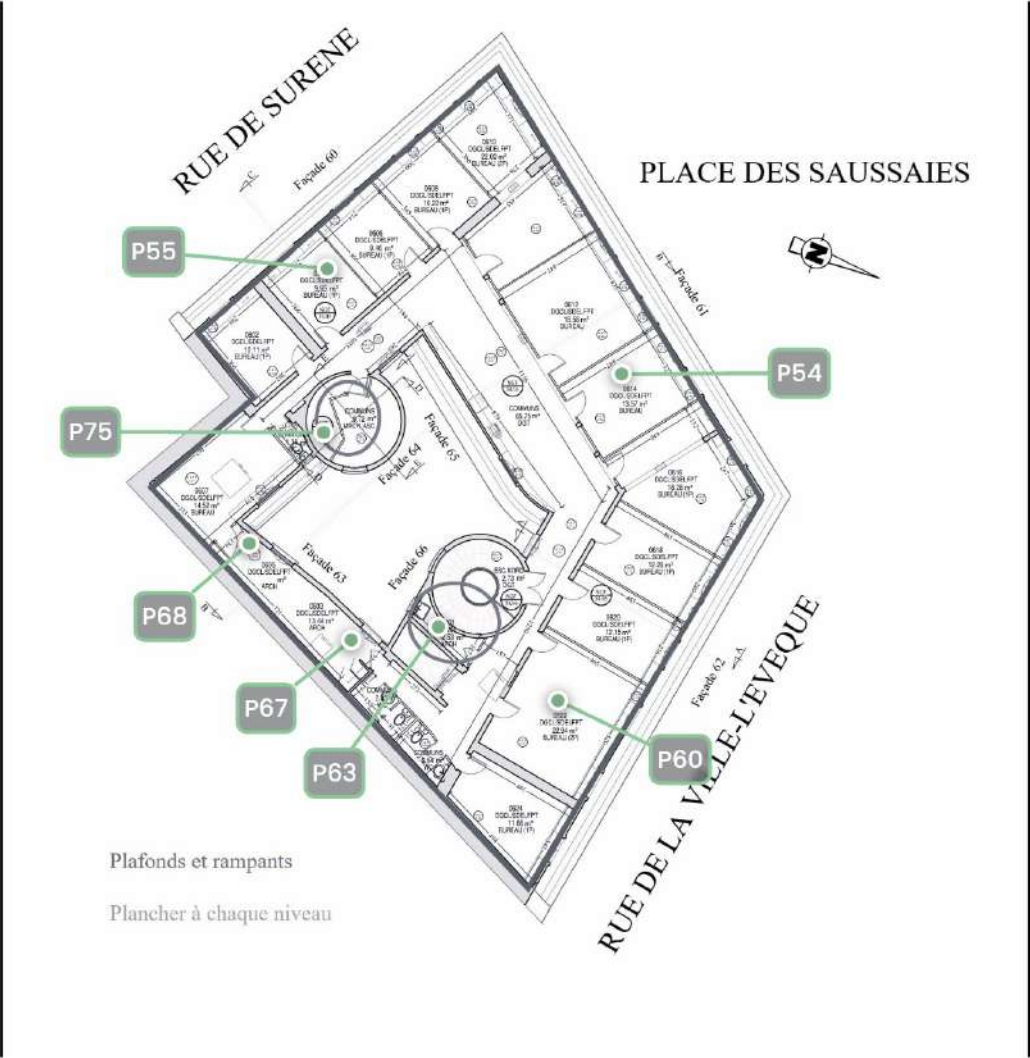

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	BEAUVAU AMIANTE PLACE BEAUVAU 75008 PARIS 8EME ARRONDISSEMENT	
Localisation R+6	Date visite	Du 16/09/2025 au 17/09/2025
	Auteur	Sebastien BARTLET
	N° dossier	28272094/S10/1
	Planche	11 / 15
	Indice	1
Vue utilisée : Prélèvement négatif : Mur		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		



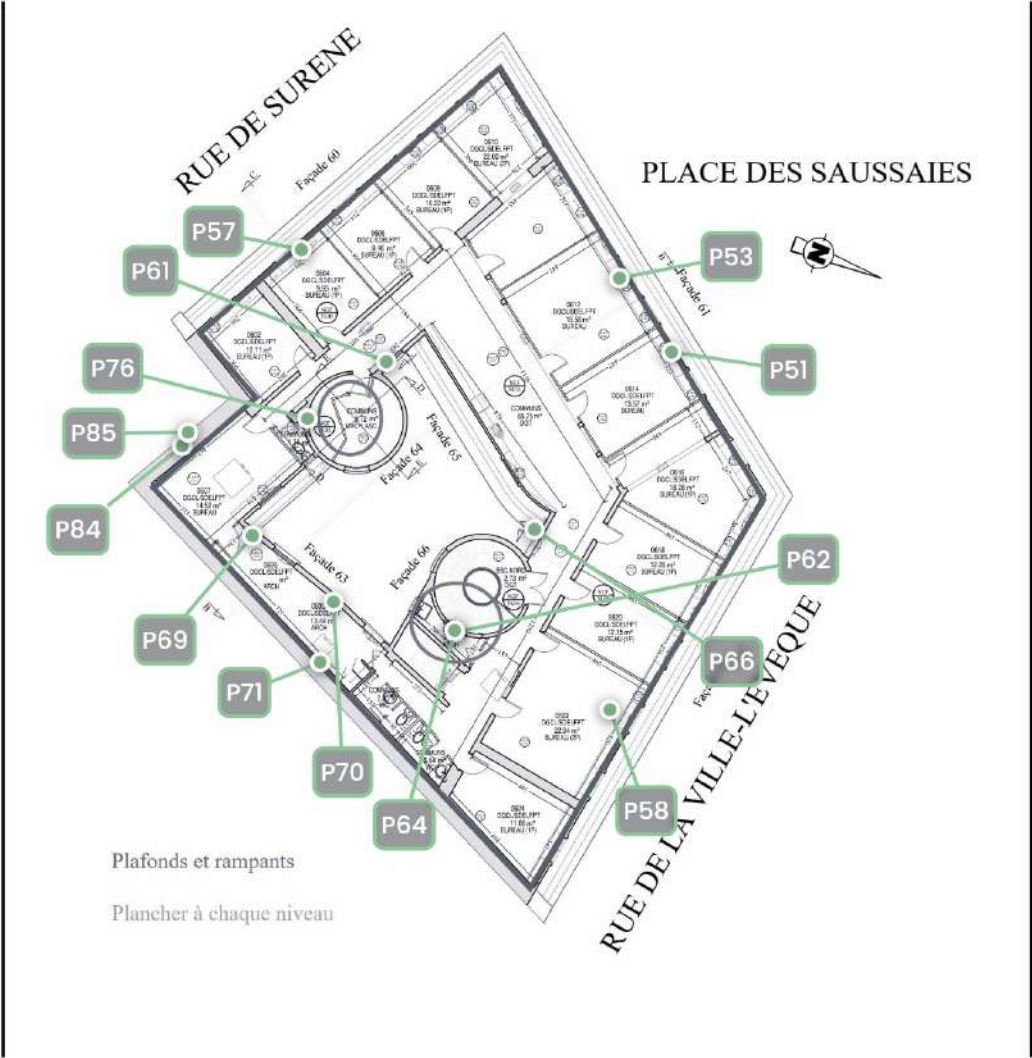


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	BEAUVAU AMIANTE PLACE BEAUVAU 75008 PARIS 8EME ARRONDISSEMENT	
Localisation R+6	Date visite	Du 16/09/2025 au 17/09/2025
	Auteur	Sebastien BARTLET
	N° dossier	28272094/S10/1
	Planche	12 / 15
	Indice	1
Vue utilisée : Prélèvement négatif : Plafond		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

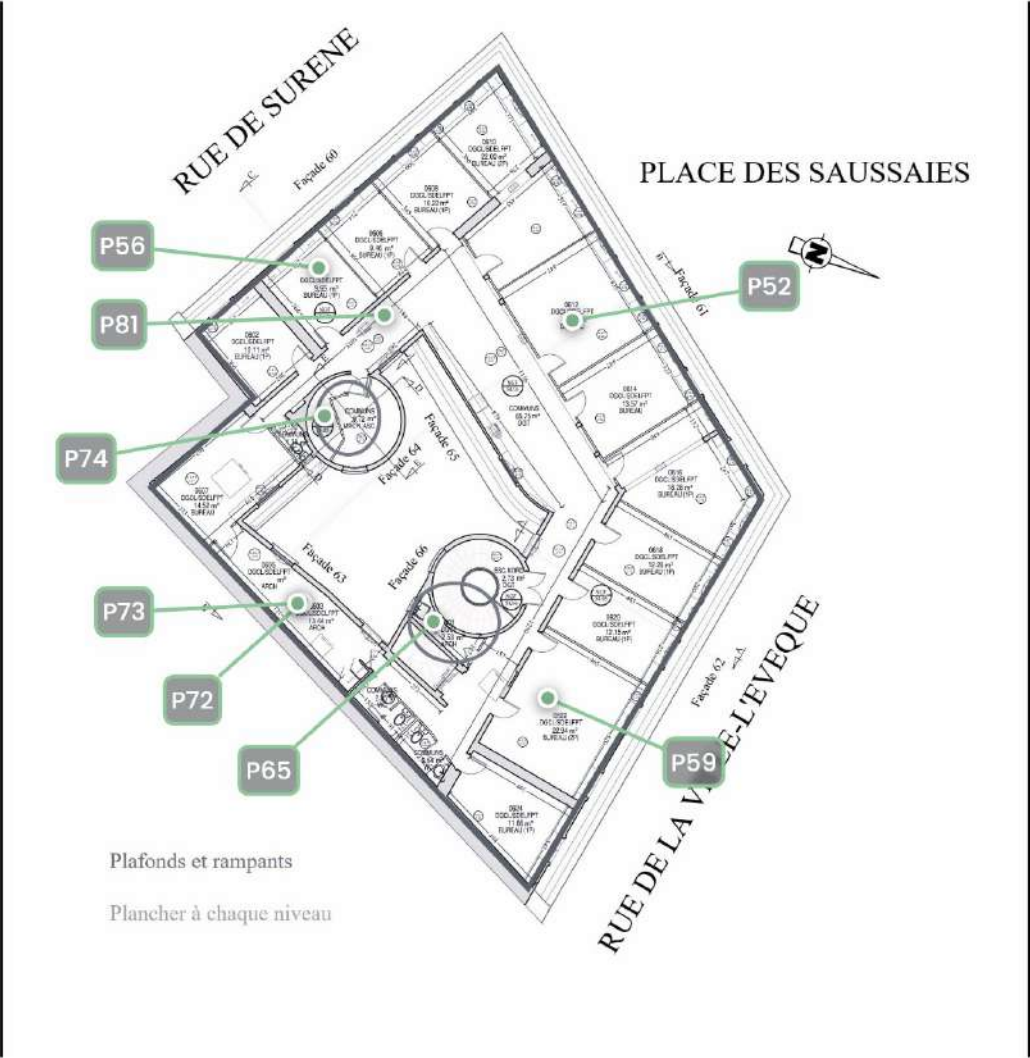

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	---

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	BEAUVAU AMIANTE PLACE BEAUVAU 75008 PARIS 8EME ARRONDISSEMENT	
Localisation R+7 COMBLES	Date visite	Du 16/09/2025 au 17/09/2025
	Auteur	Sebastien BARTLET
	N° dossier	28272094/S10/1
	Planche	13 / 15
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

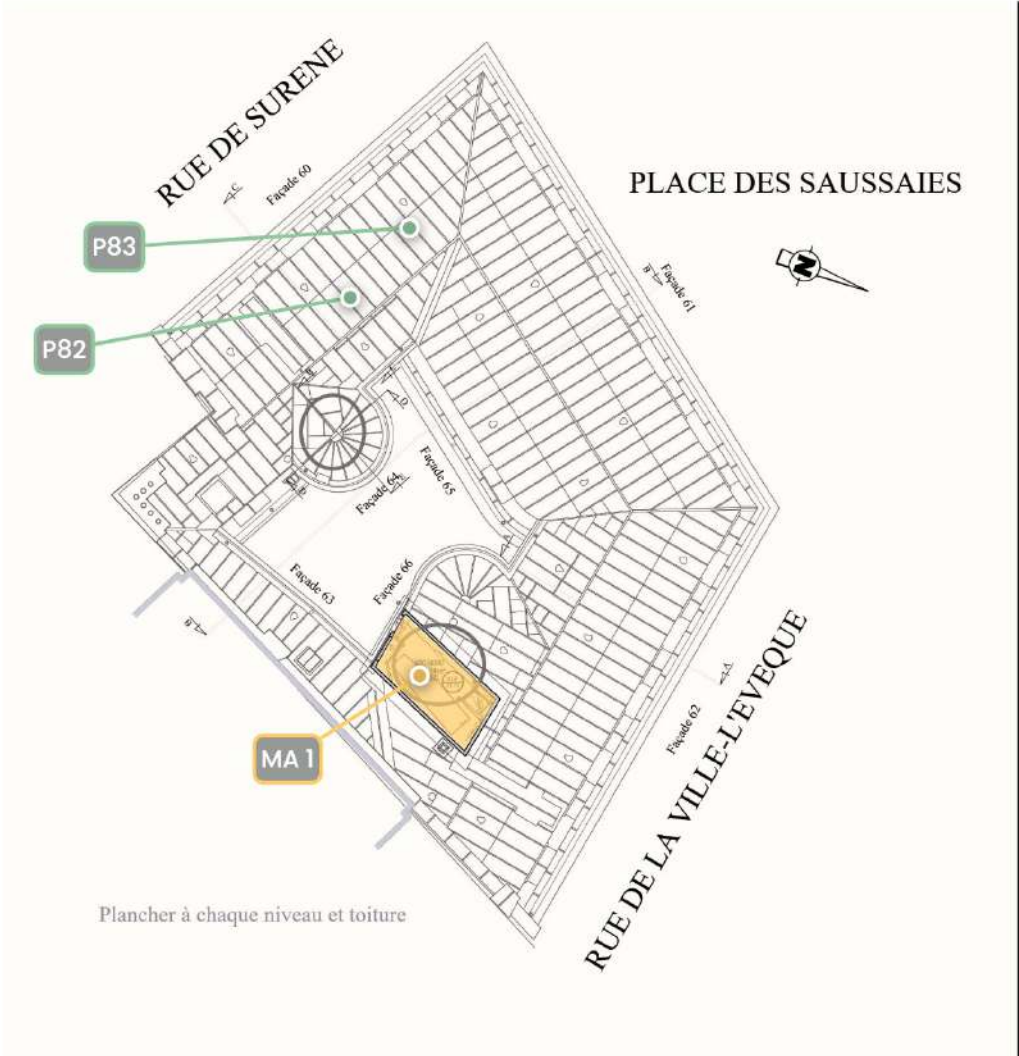

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	---

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	BEAUVAU AMIANTE PLACE BEAUVAU 75008 PARIS 8EME ARRONDISSEMENT	
Localisation TOITURE	Date visite	Du 16/09/2025 au 17/09/2025
	Auteur	Sebastien BARTLET
	N° dossier	28272094/S10/1
	Planche	14 / 15
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		


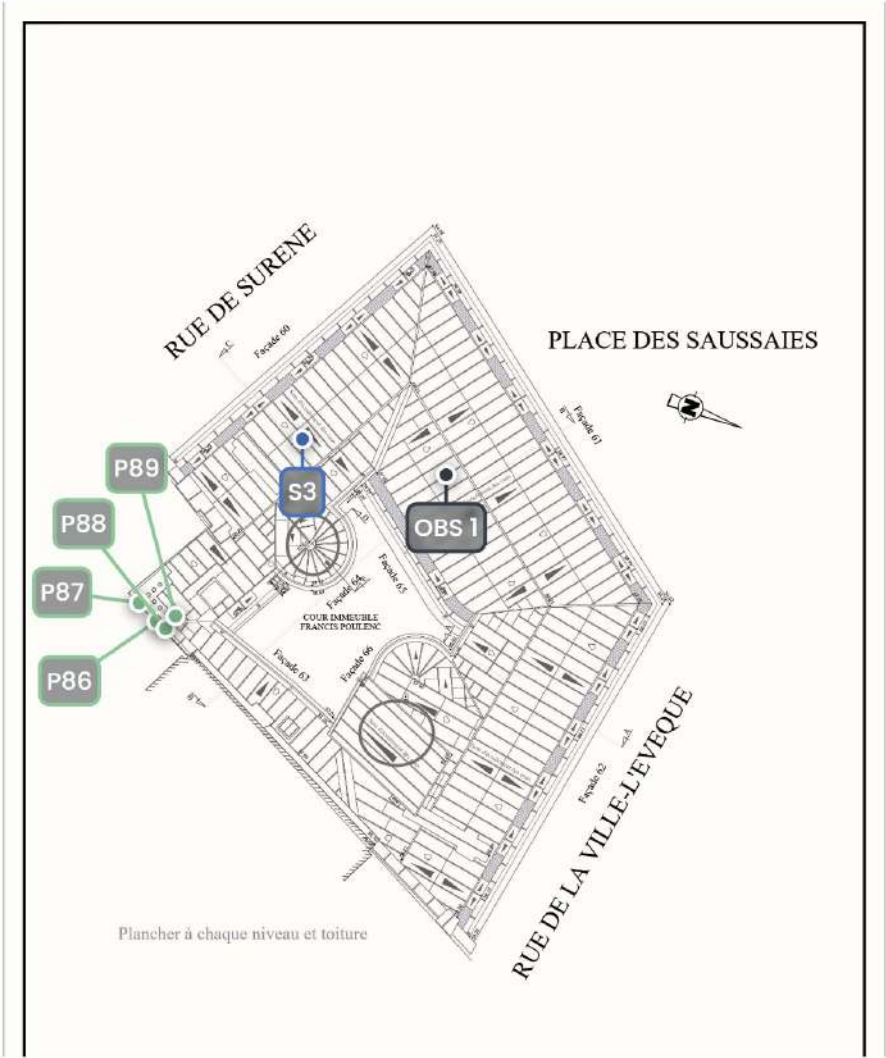


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	BEAUVAU AMIANTE PLACE BEAUVAU 75008 PARIS 8EME ARRONDISSEMENT	
Localisation	Date visite	Du 16/09/2025 au 17/09/2025
Escalier nord Rdc à R+6	Auteur	Sebastien BARTLET
	N° dossier	28272094/S10/1
	Planche	15 / 15
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		



LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	---

7.9. Rapport d'analyse du laboratoire

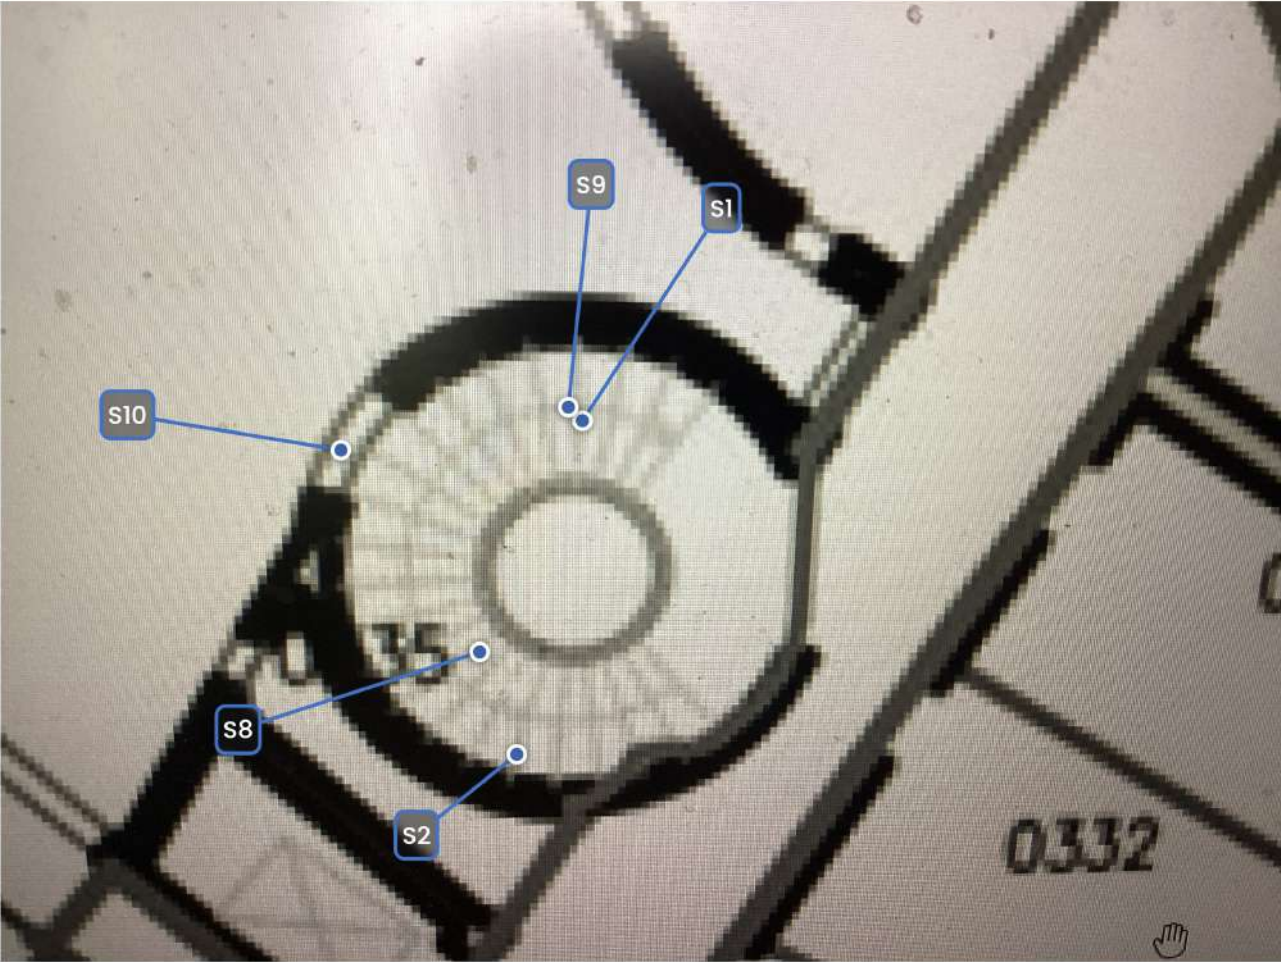

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tel : 04.42.12.11.20
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT6225-4071 EN DATE DU 29/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : BUREAU VERITAS EXPLOITATION - CHAMPS-SUR-MARNE 6 Boulevard Archimède 77420 Champs-sur-Marne	Réf. Commande ITGA : IT6225-4071 Réf. Commande Client : 1510797622/28272094/S10/1/1_28272094/10/1
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 22/09/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 28272094	Réf échantillon ITGA : IT042509-22837		
Réf échantillon client : ITM-MHWQY-2876418 - [Plafonds] - [rel : P1 Sous sol - Repos Plafonds]	Description ITGA : Peintures multiples / Matériau compact gris hétérogène / Matériau blanc en faible quantité en vrac		
Peintures multiples non séparable + Matériau compact gris hétérogène + Matériau blanc en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : CUX (3)
Réf dossier client : 28272094	Réf échantillon ITGA : IT042509-22838		
Réf échantillon client : ITM-MOGIC-2876417 - [Suspentes et contrevents] - [rel : P2 Sous sol - Repos Suspentes et contrevents]	Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau blanc en vrac		
Peintures multiples en vrac non séparable + Matériau blanc en vrac	META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RBL (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT6225-4071 EN DATE DU 29/09/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22839	
Réf échantillon client : ITM-YTEYV-2876443 - [Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres] - [rel : P3 Sous sol - Repos Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres]		Description ITGA :	Peinture / Matériau gris en vrac hétérogène
Peinture non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène	META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RBL (3)
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22840	
Réf échantillon client : ITM-EZLPY-2876444 - [Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres] - [rel : P4 Sous sol - Repos Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres]		Description ITGA :	Peintures multiples / Matériau gris en vrac hétérogène
Peintures multiples non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène	META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D. (2) Analyste : CUX (3)
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22841	
Réf échantillon client : ITM-PBXS-2876450 - [Conduits] - [rel : P5 Sous sol - Repos Conduits]		Description ITGA :	Toile fibreuse blanche / Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac
Toile fibreuse blanche non séparable + Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac	MOLP + META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RBL (3)
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22842	
Réf échantillon client : ITM-YHVHA-2876448 - [Conduits] - [rel : P6 Sous sol - Repos Conduits]		Description ITGA :	Toile fibreuse blanche / Peintures multiples / Matériau fibreux jaune avec poussières
Toile fibreuse blanche non séparable + Peintures multiples non séparable + Matériau fibreux jaune avec poussières	MOLP + META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RBL (4)
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22843	
Réf échantillon client : ITM-QFMEO-2876441 - [Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres] - [rel : P7 Sous sol - Local sous escalier Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres]		Description ITGA :	Peintures multiples / Matériau gris en vrac hétérogène
Peintures multiples non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène	META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D. (2) Analyste : CUX (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT6225-4071 EN DATE DU 29/09/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22844	
Réf échantillon client : ITM-PNICZ-2876440 - [Plafonds] - [rel : P8 Sous sol - Local sous escalier Plafonds]		Description ITGA :	Peintures multiples / Matériau gris en vrac hétérogène / Matériau plâtreux blanc en vrac
Peintures multiples non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D/A. (2) Analyste : RBL (3)
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22845	
Réf échantillon client : ITM-LAYNT-2876439 - [Revêtements de sol] - [rel : P9 Sous sol - Local sous escalier Revêtements de sol]		Description ITGA :	Peinture / Matériau compact gris hétérogène
Peinture non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RBL (4)
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22846	
Réf échantillon client : ITM-ZVDYL-2876438 - [Revêtements de sol] - [rel : P10 Sous sol - Local Jeux Revêtements de sol]		Description ITGA :	Peinture / Matériau compact gris hétérogène / Matériau noir
Peinture non séparable + Matériau compact gris hétérogène + Matériau noir non séparable	META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CUX (4)
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22847	
Réf échantillon client : ITM-AWSAO-2876437 - [Revêtements de sol] - [rel : P11 Sous sol - Local Jeux Revêtements de sol]		Description ITGA :	Peinture / Matériau compact gris hétérogène
Peinture non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RBL (4)
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22848	
Réf échantillon client : ITM-CTNHS-2876436 - [Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres] - [rel : P12 Sous sol - Local Jeux Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres]		Description ITGA :	Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac / Matériau beige en vrac avec fibres
Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en vrac non séparable + Matériau beige en vrac avec fibres	MOLP + META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RBL (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT6225-4071 EN DATE DU 29/09/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22849	
Réf échantillon client : ITM-GGSFF-2876435 - [Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres] - [rel : P13 Sous sol - Local Jeux Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres]		Description ITGA :	Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac avec fibres
Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en vrac avec fibres	MOLP + META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RBL (3)
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22850	
Réf échantillon client : ITM-QYCNC-2876434 - [Plafonds] - [rel : P14 Sous sol - Local Jeux Plafonds]		Description ITGA :	Peintures multiples en vrac / Matériau gris en vrac
Peintures multiples en vrac + Matériau gris en vrac non séparable	META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RBL (3)
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22851	
Réf échantillon client : ITM-OFVUX-2876433 - [Plafonds] - [rel : P15 Sous sol - Local Jeux Plafonds]		Description ITGA :	Peintures multiples / Matériau gris en vrac hétérogène
Peintures multiples non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène	META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RBL (3)
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22852	
Réf échantillon client : ITM-VGZRB-2876432 - [Suspentes et contrevents] - [rel : P16 Sous sol - Local Jeux Suspentes et contrevents]		Description ITGA :	Peintures multiples en vrac / Matériau gris en vrac
Peintures multiples en vrac non séparable + Matériau gris en vrac	META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RBL (3)
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22853	
Réf échantillon client : ITM-IUQSN-2876431 - [Equipements] - [rel : P17 Sous sol - Local Jeux Equipements]		Description ITGA :	Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc en vrac
Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RBL (3)
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22854	
Réf échantillon client : ITM-XUSFD-2876430 - [Equipements] - [rel : P18 Sous sol - Local Jeux Equipements]		Description ITGA :	Peintures multiples en vrac
Peintures multiples en vrac	META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RBL (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT6225-4071 EN DATE DU 29/09/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22855	
Réf échantillon client : ITM-RWPWU-2876429 - [Conduits] - [rel : P19 Sous sol - Local Jeux Conduits]		Description ITGA :	Toile fibreuse blanche / Peintures multiples / Matériau fibreux jaune avec poussières
▸ Toile fibreuse blanche non séparable + Peintures multiples non séparable + Matériau fibreux jaune avec poussières	MOLP + META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RBL (4)
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22856	
Réf échantillon client : ITM-REZQG-2876428 - [Conduits] - [rel : P20 Sous sol - Local Jeux Conduits]		Description ITGA :	Toile fibreuse blanche / Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau en liège marron
▸ Toile fibreuse blanche non séparable + Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac + Matériau en liège marron non séparable	MOLP + META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RBL (3)
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22857	
Réf échantillon client : ITM-XCDGE-2876446 - [Revêtements de sol] - [rel : P21 RDC - Local ménage Revêtements de sol]		Description ITGA :	Carrelage / Colle grise en vrac hétérogène
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise en vrac hétérogène	META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RBL (3)
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22858	
Réf échantillon client : ITM-SYJBR-2876447 - [Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres] - [rel : P22 RDC - Local ménage Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres]		Description ITGA :	Carrelage / Colle beige / Matériau plâtreux blanc
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATE (4)
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22859	
Réf échantillon client : ITM-VITNN-2876445 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P23 RDC - Local ménage Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA :	Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc en vrac
▸ Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RBL (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT6225-4071 EN DATE DU 29/09/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22860	
Réf échantillon client : ITM-DLWWJ-2876449 - [Plafonds] - [rel : P24 RDC - Local ménage Plafonds]		Description ITGA :	Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau beige en vrac
Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac + Matériau beige en vrac non séparable	META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RBL (3)
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22861	
Réf échantillon client : ITM-AADMR-2876415 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P25 RDC - Bureaux et circulations rue de la Ville l'Evêque Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA :	Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau beige / Papier
Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac + Matériau beige non séparable + Papier non séparable	META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RBL (3)
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22862	
Réf échantillon client : ITM-OLKOI-2876414 - [Plafonds] - [rel : P26 RDC - Bureaux et circulations rue de la Ville l'Evêque Plafonds]		Description ITGA :	Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac
Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac + Matériau gris en vrac non séparable	META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RBL (3)
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22863	
Réf échantillon client : ITM-NOCHQ-2876416 - [Revêtements de sol] - [rel : P27 RDC - Bureaux et circulations rue de la Ville l'Evêque Revêtements de sol]		Description ITGA :	Colle polymère jaune / Dalle dure cassante beige en vrac
Colle polymère jaune non séparable + Dalle dure cassante beige en vrac	META (B) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : RBL (3)
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22864	
Réf échantillon client : ITM-PNQR-2876427 - [Revêtements de sol] - [rel : P28 RDC - Bureaux et circulations rue de la Ville l'Evêque Revêtements de sol]		Description ITGA :	Colle bitumineuse noire / Revêtement cassant beige avec couche en toile et poussières / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac
Colle bitumineuse noire non séparable + Revêtement cassant beige avec couche en toile et poussières	MOLP + META (B) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATE (4)
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris en vrac	META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RBL (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT6225-4071 EN DATE DU 29/09/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22865	
Réf échantillon client : ITM-NQRAA-2876426 - [Plafonds] - [rel : P29 RDC - Bureaux et circulations rue de la Ville l'Evêque Plafonds]		Description ITGA :	Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc en vrac
Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RBL (3)
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22866	
Réf échantillon client : ITM-VICIC-2876425 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P30 RDC - Bureaux et circulations rue de la Ville l'Evêque Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA :	Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RBL (3)
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22867	
Réf échantillon client : ITM-FYUOD-2876424 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P31 RDC - Bureaux et circulations rue de la Ville l'Evêque Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA :	Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc
Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RBL (4)
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22868	
Réf échantillon client : ITM-PMNAH-2876423 - [Plafonds] - [rel : P32 RDC - Bureaux et circulations rue de la Ville l'Evêque Plafonds]		Description ITGA :	Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RBL (3)
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22869	
Réf échantillon client : ITM-NLZEB-2876422 - [Revêtements de sol] - [rel : P33 RDC - Bureaux et circulation rue de Suresne Revêtements de sol]		Description ITGA :	Peintures multiples / Matériau gris en vrac hétérogène
Peintures multiples non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène	META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RBL (3)
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22870	
Réf échantillon client : ITM-QUTYN-2876421 - [Revêtements de sol] - [rel : P34 RDC - Bureaux et circulation rue de Suresne Revêtements de sol]		Description ITGA :	Peinture / Matériau compact blanc hétérogène
Peinture non séparable + Matériau compact blanc hétérogène	META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATE (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT6225-4071 EN DATE DU 29/09/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22871	
Réf échantillon client : ITM-TJJYU-2876420 - [Murs et cloisons maçonneries "en dur"] - [rel : P35 RDC - Bureaux et circulation rue de Suresne Murs et cloisons maçonneries "en dur"]		Description ITGA :	Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc / Matériau gris en faible quantité
Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux blanc + Matériau gris en faible quantité non séparable	META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATE (4)
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22872	
Réf échantillon client : ITM-GFERI-2876419 - [Plafonds] - [rel : P36 RDC - Bureaux et circulation rue de Suresne Plafonds]		Description ITGA :	Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac / Enduit beige en vrac
Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac + Enduit beige en vrac non séparable	META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATE (3)
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22873	
Réf échantillon client : ITM-HVXCW-2876409 - [Plafonds] - [rel : P37 RDC - Bureaux et circulation rue de Suresne Plafonds]		Description ITGA :	Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac
Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac + Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATE (3)
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22874	
Réf échantillon client : ITM-KAONI-2876410 - [Plafonds] - [rel : P38 RDC - Bureaux et circulation rue de Suresne Plafonds]		Description ITGA :	Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité
Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac + Matériau gris en faible quantité non séparable	META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RBL (3)
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22875	
Réf échantillon client : ITM-NWBLU-2876405 - [Murs et cloisons maçonneries "en dur"] - [rel : P39 RDC - Bureaux et circulation rue de Suresne Murs et cloisons maçonneries "en dur"]		Description ITGA :	Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau beige en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac + Matériau beige en vrac non séparable + Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATE (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT6225-4071 EN DATE DU 29/09/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22876	
Réf échantillon client : ITM-MPUGK-2876408 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P40 RDC - Bureaux et circulation rue de Suresne Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA :	Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc hétérogène
Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux blanc hétérogène	META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATE (4)
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22877	
Réf échantillon client : ITM-NMDTP-2876404 - [Revêtements de sol] - [rel : P41 RDC - Bureaux et circulation rue de Suresne Revêtements de sol]		Description ITGA :	Colle bitumineuse noire / Colle polymère jaune avec couche fibreuse et poussières / Revêtement cassant beige avec couche en toile et poussières / Colle polymère jaune / Ragréage gris
Colle bitumineuse noire + Colle polymère jaune avec couche fibreuse et poussières non séparable	MOLP + META (B) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATE (4)
Revêtement cassant beige avec couche en toile et poussières	META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RBL
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RBL (4)
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22878	
Réf échantillon client : ITM-IOXJV-2876406 - [Revêtements de sol] - [rel : P42 RDC - Bureaux et circulation rue de Suresne Revêtements de sol]		Description ITGA :	Revêtement souple beige avec couche en toile et poussières / Colle polymère jaune / Ragréage rose
Revêtement souple beige avec couche en toile et poussières	META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RBL
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose	META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RBL (4)
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22879	
Réf échantillon client : ITM-ZVIMN-2876407 - [Revêtements de sol] - [rel : P43 RDC - Bureaux et circulation rue de Suresne Revêtements de sol]		Description ITGA :	Colle polymère jaune avec couche en mousse et poussières / Ragréage rose en vrac / Peintures multiples
Colle polymère jaune avec couche en mousse et poussières non séparable + Ragréage rose en vrac + Peintures multiples non séparable	META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RBL (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT6225-4071 EN DATE DU 29/09/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22880	
Réf échantillon client : ITM-TUHB-2876411 - [Faux plafonds] - [rel : P44 RDC - Bureaux et circulation rue de Suresne Faux plafonds]		Description ITGA :	Enduit blanc / Matériau fibreux beige avec poussières
▸ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige avec poussières	MOLP + META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : CUX (4)
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22881	
Réf échantillon client : ITM-FILUM-2876453 - [Façades lourdes y compris poteaux] - [rel : P45 RDC - Cours Façades lourdes y compris poteaux]		Description ITGA :	Matériau compact gris hétérogène
▸ Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RBL
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22882	
Réf échantillon client : ITM-VHDNM-2876451 - [Façades lourdes y compris poteaux] - [rel : P46 RDC - Cours Façades lourdes y compris poteaux]		Description ITGA :	Peinture / Matériau compact gris hétérogène
▸ Peinture non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CUX (4)
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22883	
Réf échantillon client : ITM-XFLCK-2876413 - [Façades lourdes y compris poteaux] - [rel : P47 RDC - Cours Façades lourdes y compris poteaux]		Description ITGA :	Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau beige
▸ Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac + Matériau beige non séparable	META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RBL (3)
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22884	
Réf échantillon client : ITM-PSUOJ-2876442 - [Façades lourdes y compris poteaux] - [rel : P48 RDC - Cours Façades lourdes y compris poteaux]		Description ITGA :	Peinture en faible quantité / Matériau compact gris hétérogène avec poussières
▸ Peinture en faible quantité non séparable + Matériau compact gris hétérogène avec poussières	META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RBL (4)
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22885	
Réf échantillon client : ITM-EMPJQ-2876452 - [Revêtements de sol] - [rel : P49 RDC - Cours Revêtements de sol]		Description ITGA :	Peinture / Matériau compact beige hétérogène / Matériau compact gris hétérogène
▸ Peinture non séparable + Matériau compact beige hétérogène + Matériau compact gris hétérogène non séparable	META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATE (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT6225-4071 EN DATE DU 29/09/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22886	
Réf échantillon client : ITM-KGDNV-2876412 - [Revêtements de sol] - [rel : P50 RDC - Cours Revêtements de sol]		Description ITGA :	Peinture / Matériau blanc en vrac hétérogène / Matériau compact beige / Matériau compact gris hétérogène
▸ Peinture non séparable + Matériau blanc en vrac hétérogène non séparable + Matériau compact beige non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RBL (3)
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22887	
Réf échantillon client : ITM-UVJRO-2876454 - [Cloisons (légères et préfabriquées)] - [rel : P51 R+6 - Bureau Place des Saussaies Cloisons (légères et préfabriquées)]		Description ITGA :	Peintures multiples / Matériau plâtreux beige en vrac
▸ Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux beige en vrac	META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RBL (3)
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22888	
Réf échantillon client : ITM-MWOYQ-2876455 - [Plafonds] - [rel : P52 R+6 - Bureau Place des Saussaies Plafonds]		Description ITGA :	Peinture avec couche en toile et poussières / Enduit plâtreux blanc en vrac
▸ Peinture avec couche en toile et poussières non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATE (3)
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22889	
Réf échantillon client : ITM-ACSLC-2876456 - [Façades lourdes y compris poteaux] - [rel : P53 R+6 - Bureau Place des Saussaies Façades lourdes y compris poteaux]		Description ITGA :	Papier bitumé / Matériau fibreux jaune avec poussières / Peintures multiples
▸ Papier bitumé non séparable + Matériau fibreux jaune avec poussières + Peintures multiples non séparable	MOLP + META (B) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 5 Nombre de supports d'analyse : 5	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RBL (4)
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22890	
Réf échantillon client : ITM-GLFXW-2876457 - [Revêtements de sol] - [rel : P54 R+6 - Bureau Place des Saussaies Revêtements de sol]		Description ITGA :	Couche noire avec couche bitumineuse et poussières / Peinture / Matériau beige avec fibres
▸ Couche noire avec couche bitumineuse et poussières non séparable + Peinture non séparable + Matériau beige avec fibres	MOLP + META (B) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RBL (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT6225-4071 EN DATE DU 29/09/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22891	
Réf échantillon client : ITM-PWHFL-2876458 - [Revêtements de sol] - [rel : P55 R+6 - Bureau Rue de Surene Revêtements de sol]		Description ITGA :	Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac hétérogène
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris en vrac hétérogène	META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATE (3)
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22892	
Réf échantillon client : ITM-UNPTX-2876459 - [Plafonds] - [rel : P56 R+6 - Bureau Rue de Surene Plafonds]		Description ITGA :	Peintures multiples / Matériau plâtreux en vrac / Matériau beige en vrac
▸ Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux en vrac non séparable + Matériau beige en vrac	META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/A. Analyste : RBL
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22893	
Réf échantillon client : ITM-JLTBP-2876460 - [Cloisons (légères et préfabriquées)] - [rel : P57 R+6 - Bureau Rue de Surene Cloisons (légères et préfabriquées)]		Description ITGA :	Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac
▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac + Matériau gris en vrac non séparable	META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ATE
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22894	
Réf échantillon client : ITM-YDJAX-2876461 - [Cloisons (légères et préfabriquées)] - [rel : P58 R+6 - Bureau rue de la Ville l'Evêque Cloisons (légères et préfabriquées)]		Description ITGA :	Peinture / Matériau plâtreux blanc / Matériau beige
▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc + Matériau beige non séparable	META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ATE
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22895	
Réf échantillon client : ITM-BXTCC-2876462 - [Plafonds] - [rel : P59 R+6 - Bureau rue de la Ville l'Evêque Plafonds]		Description ITGA :	Peinture avec couche en toile et poussières / Matériau plâtreux beige en vrac
▸ Peinture avec couche en toile et poussières non séparable + Matériau plâtreux beige en vrac	META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ATE
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22896	
Réf échantillon client : ITM-HCEDZ-2876463 - [Revêtements de sol] - [rel : P60 R+6 - Bureau rue de la Ville l'Evêque Revêtements de sol]		Description ITGA :	Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac hétérogène
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris en vrac hétérogène	META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ATE

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT6225-4071 EN DATE DU 29/09/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22897	
Réf échantillon client : ITM-DXKKZ-2876464 - [Façades lourdes y compris poteaux] - [rel : P61 R+6 - Bureau Rue de Surene Façades lourdes y compris poteaux]		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
▶ Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : CUX
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22898	
Réf échantillon client : ITM-VJJSJ-2876465 - [Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres] - [rel : P62 R+6 - Local ménage Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres]		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac	
▶ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac + Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. Analyste : CUX
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22899	
Réf échantillon client : ITM-FJXRB-2876466 - [Revêtements de sol] - [rel : P63 R+6 - Local ménage Revêtements de sol]		Description ITGA : Ragréage gris / Matériau compact gris hétérogène	
▶ Ragréage gris non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. Analyste : CUX
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22900	
Réf échantillon client : ITM-RYMCO-2876467 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P64 R+6 - Local ménage Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc hétérogène / Matériau beige	
▶ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc hétérogène + Matériau beige non séparable	META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. Analyste : CUX
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22901	
Réf échantillon client : ITM-MKXCZ-2876468 - [Plafonds] - [rel : P65 R+6 - Local ménage Plafonds]		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau beige	
▶ Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac + Matériau beige non séparable	META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. Analyste : CUX

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT6225-4071 EN DATE DU 29/09/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22902	
Réf échantillon client : ITM-WNQPF-2876469 - [Façades lourdes y compris poteaux] - [rel : P66 R+6 - Bureau rue de la Ville l'Evêque Façades lourdes y compris poteaux]		Description ITGA :	Matériau blanc en faible quantité en vrac / Matériau compact gris hétérogène
Matériau blanc en faible quantité en vrac non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : CUX
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22903	
Réf échantillon client : ITM-BNNQV-2889531 - [Revêtements de sol] - [rel : P67 R+6 - Local archives Revêtements de sol]		Description ITGA :	Dalle dure cassante bleue / Colle polymère jaune / Carrelage / Colle grise en faible quantité
Dalle dure cassante bleue	META (B) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : RBL
Colle polymère jaune	META (B) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : RBL
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise en faible quantité	META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : RBL
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22904	
Réf échantillon client : ITM-PPGNG-2889532 - [Revêtements de sol] - [rel : P68 R+6 - Local archives Revêtements de sol]		Description ITGA :	Dalle dure cassante beige / Colle polymère jaune / Carrelage
Dalle dure cassante beige + Colle polymère jaune non séparable	META (B) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : RBL
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22905	
Réf échantillon client : ITM-ESOFZ-2889533 - [Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres] - [rel : P69 R+6 - Local archives Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres]		Description ITGA :	Peintures multiples / Carrelage / Colle beige / Matériau plâtreux blanc
Peintures multiples non séparable + Colle beige + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/A. Analyste : CUX
Carrelage	---	Non analysé	

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT6225-4071 EN DATE DU 29/09/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22906	
Réf échantillon client : ITM-TQDQF-2889534 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P70 R+6 - Local archives Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA :	Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc en vrac
Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22907	
Réf échantillon client : ITM-YGYIB-2889535 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P71 R+6 - Local archives Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA :	Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc en vrac
Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D. Analyste : CUX
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22908	
Réf échantillon client : ITM-SFHFY-2889536 - [Faux plafonds] - [rel : P72 R+6 - Local archives Faux plafonds]		Description ITGA :	Enduit blanc / Matériau fibreux beige avec poussières
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige avec poussières	MOLP + META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. Analyste : CUX
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22909	
Réf échantillon client : ITM-XNJZA-2889537 - [Plafonds] - [rel : P73 R+6 - Local archives Plafonds]		Description ITGA :	Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac
Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. Analyste : CUX
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22910	
Réf échantillon client : ITM-OAIFM-2889538 - [Plafonds] - [rel : P74 R+6 - Local technique Plafonds]		Description ITGA :	Peinture / Matériau plâtreux beige en vrac
Peinture non séparable + Matériau plâtreux beige en vrac	META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. Analyste : CUX
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22911	
Réf échantillon client : ITM-UOXBI-2889539 - [Revêtements de sol] - [rel : P75 R+6 - Local technique Revêtements de sol]		Description ITGA :	Ragréage gris en vrac hétérogène / Couche fibreuse marron avec poussières
Ragréage gris en vrac hétérogène + Couche fibreuse marron avec poussières non séparable	MOLP + META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté / -	Analyste : ATE

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT6225-4071 EN DATE DU 29/09/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22912	
Réf échantillon client : ITM-WLTLC-2889540 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P76 R+6 - Local technique Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA :	Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac hétérogène / Matériau gris en vrac
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac hétérogène + Matériau gris en vrac non séparable	META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ATE
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22913	
Réf échantillon client : ITM-OLQAL-2889544 - [Conduits] - [rel : P77 RDC - Façades Conduits]		Description ITGA :	Peinture / Matériau compact gris hétérogène avec fibres
Peinture non séparable + Matériau compact gris hétérogène avec fibres	MOLP + META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté / -	Analyste : CUX
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22914	
Réf échantillon client : ITM-BPETU-2889545 - [Conduits] - [rel : P78 RDC - Façades Conduits]		Description ITGA :	Peinture / Matériau beige en vrac hétérogène avec fibres
Peinture non séparable + Matériau beige en vrac hétérogène avec fibres	MOLP + META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté / -	Analyste : ATE
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22915	
Réf échantillon client : ITM-MNOVO-2889546 - [Façades lourdes y compris poteaux] - [rel : P79 RDC - Façades Façades lourdes y compris poteaux]		Description ITGA :	Peinture / Matériau compact beige
Peinture non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ATE
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22916	
Réf échantillon client : ITM-LSIYU-2889547 - [Façades lourdes y compris poteaux] - [rel : P80 RDC - Façades Façades lourdes y compris poteaux]		Description ITGA :	Peinture / Enduit beige en vrac hétérogène
Peinture non séparable + Enduit beige en vrac hétérogène	META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ATE
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22917	
Réf échantillon client : ITM-CIVEJ-2889541 - [Plafonds] - [rel : P81 R+6 - Bureau Rue de Surene Plafonds]		Description ITGA :	Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau beige en vrac
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac + Matériau beige en vrac non séparable	META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ATE

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT6225-4071 EN DATE DU 29/09/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22918	
Réf échantillon client : ITM-VRTIQ-2889542 - [Revêtements de sol] - [rel : P82 R+7 COMBLES Revêtements de sol]		Description ITGA :	Peinture / Matériau compact gris hétérogène / Matériau blanc
Peinture non séparable + Matériau compact gris hétérogène + Matériau blanc non séparable	META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D. Analyste : CUX
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22919	
Réf échantillon client : ITM-ZEDMZ-2889543 - [Revêtements de sol] - [rel : P83 R+7 COMBLES Revêtements de sol]		Description ITGA :	Bois / Matériau compact gris hétérogène / Matériau compact blanc
Bois	---	Non analysé	
Matériau compact gris hétérogène + Matériau compact blanc non séparable	META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D. Analyste : CUX
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22920	
Réf échantillon client : ITM-UWJSF-2889552 - [Façades lourdes y compris poteaux] - [rel : P84 R+6 - Pignon voisin Façades lourdes y compris poteaux]		Description ITGA :	Matériau compact gris hétérogène
Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. Analyste : CUX
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22921	
Réf échantillon client : ITM-GCTBH-2889553 - [Façades lourdes y compris poteaux] - [rel : P85 R+6 - Pignon voisin Façades lourdes y compris poteaux]		Description ITGA :	Peinture / Carrelage / Colle beige en vrac hétérogène / Couche plâtruse blanche / Matériau gris en vrac hétérogène
Peinture non séparable + Colle beige en vrac hétérogène + Couche plâtruse blanche non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. Analyste : CUX
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22922	
Réf échantillon client : ITM-GFVLB-2889549 - [Façades lourdes y compris poteaux] - [rel : P86 TOITURE Façades lourdes y compris poteaux]		Description ITGA :	Peinture / Matériau compact gris hétérogène / Matériau blanc
Peinture non séparable + Matériau compact gris hétérogène + Matériau blanc non séparable	META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. Analyste : CUX

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT6225-4071 EN DATE DU 29/09/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22923	
Réf échantillon client : ITM-CCWBC-2889548 - [Façades lourdes y compris poteaux] - [rel : P87 TOITURE Façades lourdes y compris poteaux]		Description ITGA :	Matériau blanc / Matériau compact gris hétérogène
▸ Matériau blanc non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ATE
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22924	
Réf échantillon client : ITM-UOAHM-2889551 - [Façades lourdes y compris poteaux] - [rel : P88 TOITURE Façades lourdes y compris poteaux]		Description ITGA :	Peintures multiples / Matériau compact gris hétérogène
▸ Peintures multiples non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : CUX
Réf dossier client : 28272094		Réf échantillon ITGA : IT042509-22925	
Réf échantillon client : ITM-UABCI-2889550 - [Façades lourdes y compris poteaux] - [rel : P89 TOITURE Façades lourdes y compris poteaux]		Description ITGA :	Peintures multiples / Matériau compact gris hétérogène
▸ Peintures multiples non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 29/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : CUX

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
- (2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).
- (3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
- (4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Thomas CANOSI Analyste