

Pré-rapport de repérage amiante avant démolition d'un immeuble bâti

Articles R1334-22 du Code de la Santé Publique et R4412-97 du Code du Travail, norme NF X46-020

REFERENCES MISSION

Rapport N° : 20662126/S6/5/AM-RDEM_V1

Rédigé le : 03/07/2024

Référence au programme de travaux :

N°MAIL réalisé le 25/08/2023 par Mme BARROTIN Roxane

DONNEUR D'ORDRE

Roxane BAROTTIN

ILE DU SAULCY

57045 METZ CEDEX 01

SITE D'INTERVENTION

CEREMA EST SITE DE NANCY - GEP

71 Rue de la Grande Hai

54510 TOMBLAINE

Rotonde



SYNTHESE DE CONCLUSION



Cf. paragraphe 2

OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
Olivier JEANSON	Chargé d'affaires	B2C 0763	Olivier JEANSON
			

Le présent rapport ne peut être reproduit qu'intégralement.

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION	3
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre	3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage	3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage	7
2. CONCLUSIONS	8
2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante	8
2.2. Investigations approfondies devant être réalisées par le donneur d'ordre	11
2.3. Moyens d'accès à mettre en place par le donneur d'ordre	12
2.4. Investigations complémentaires à réaliser en cours de travaux	12
2.5. Obligations réglementaires	14
2.6. Traces, résidus, contaminations par de l'amiante	14
3. INFORMATIONS GENERALES	15
3.1. Immeuble bâti objet de la mission	15
3.2. Parties prenantes	15
4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE	15
4.1. Références réglementaires	15
5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	16
5.1. Date(s) de visite(s)	16
5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020	16
5.3. Conditions spécifiques	16
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite	16
6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	17
6.1. Matériaux et produits repérés	17
6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante	108
7. ANNEXES	110
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées	110
7.2. Photos prélèvements	115
7.3. Photos sondages	183
7.4. Photos inaccessibilités	207
7.5. Photos observations	219
7.6. Attestation d'assurance	220
7.7. Certificat de compétence	222
7.8. Croquis de repérage	223
7.9. Rapport d'analyse du laboratoire	261

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets



1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Démolition totale du bâtiment

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Composants et parties de composants de la liste C de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique et de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux de démolition prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
01 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	
Ardoises	Ardoises composites hors fibres-ciment, Ardoises en fibres-ciment
Bardeaux bitumineux	Bardeaux bitumineux ("shingles")
Conduits en toiture	Conduits d'eaux pluviales, Conduits d'eaux usées, Conduits de fumée
Eléments associés à la toiture	Chéneaux, Closoirs, Colles des solins en fibre ciment, Conduits, Costières, Couvre-joints, Eléments complémentaires de toiture, Faitages, Garnissages des joints de dilatation, Joints de dilatation, Jonctions bitumineuses, Mitres, Rives, Solins, Tresses d'étanchéité à l'air
Eléments sous toiture	Enduits projetés, Flocages, Isolants fibreux en sous toiture, Pare-pluie, Pare-vapeur
Etanchéité de toiture terrasse	Complexes asphaltés, Ecrans de semi indépendance, Pare-vapeur, Produits d'accrochage, Revêtements bitumineux parties planes, Revêtements bitumineux relevés
Fenêtres de toit	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature, Mastics
Lanterneaux	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature, Mastics
Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment, Plaques en matériaux bitumineux, Revêtements anti condensation sous bac acier
Toitures	Accessoires de couverture composite hors fibres-ciment, Accessoires de couverture en fibres-ciment, Ardoises composites hors fibres-ciment, Ardoises en fibres-ciment, Bardeaux bitumineux, Plaques en fibres-ciment, Plaques en matériaux bitumineux
Verrières	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature, Mastics
02 - Parois verticales extérieures et façades	
Conduits en façade	Conduits d'eaux pluviales, Conduits d'eaux usées, Conduits de fumée
Eléments associés à la façade	Conduits, Eléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Ardoises composites hors fibres-ciment, Ardoises en fibres-ciment, Bacs en fibres-ciment, Eléments de remplissage, Joints d'assemblage, Joints d'étanchéité, Mastics, Panneaux, Peinture, Plaques, Revêtements intérieurs anti condensation, Tresses
Façades lourdes y compris poteaux	Appuis de fenêtres en fibres-ciment, Coffrages perdus, Colle, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de pate de verre, Couvre-joints, Eléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire, Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs, Enduits pelliculaires de lissage/débullage, Garnissage des joints de dilatation, Imperméabilisant, Isolant, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Joints de faïence, Joints de pate de verre, Peintures, Primaire d'accrochage, Ragréage, Revêtements plastiques épais (RPE)
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Carton-amiante, Enduits projetés, Flocages
Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage, Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
03 - Parois verticales intérieures	
Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot, Bourre en vrac, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Isolants intérieurs fibreux, Jonctions panneaux préfabriqués : entre panneaux, en tête et en pieds de cloisons (joints, tresse, carton, fibres-ciment), Panneaux de cloisons, Peinture, Plots de colle, Sous couches des tissus muraux
Gaines et coffres verticaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux), Panneaux
Menuiseries intérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage, Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints coupe-feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Peinture, Revêtements durs
Plinthes	Peintures
Portes	
Portes coupe-feu	Isolants intérieurs, Joints, Joints (bandes), Joints (tresses), Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes frigorifiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes isothermiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes pare-flammes	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes phoniques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Poteaux	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poteaux, Flocages, Joints d'assemblage avec pourtravaux, Joints de dilatation, Revêtements durs
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de plinthe, Dalles plastique, Joints de carrelage, Joints de faïence, Joints de plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Primaire d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs en fibres-ciment, Sous couches des tissus muraux, Vinyles
04 - Plafonds et faux plafonds	
Charpentes	Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, Calfeutrements, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Revêtements bitumineux
Faux plafonds	Ecrans de cantonnement, Isolants, Joints d'écrans de cantonnement, Joints entre panneaux, Jonctions entre faux plafond et structure, Panneaux, Pare-vapeur, Plaques
Gaines et coffres horizontaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (étanchéité entre panneaux), Jonctions entre panneaux (tresses), Panneaux, Panneaux collés, Panneaux vissés
Plafonds	Bandes calicot, Coffrages perdus, Colles de carrelage, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Plots de colle, Primaire d'accrochage, Rebouchages de trémie, Résines, Revêtements bitumineux, Sous couches des tissus muraux
Poutres	Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poutres, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, Calfeutrements, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures, Revêtements bitumineux
Suspentes et contrevents	Flocages, Peintures, Projections en plâtre
05 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sol	Colles bitumineuses, Colles de carrelage, Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Dalles moquettes avec entre-couche noire, Enduit de cuvelage, Fourreaux, Joints de cantonnement sur faux planchers, Joints de carrelage, Joints de dilatation et d'assemblage, Moquettes, Nez de marche, Peintures de sol, Plaques en fibres-ciment, Primaire d'accrochage, Ragréages, Rebouchages autour de conduits, Revêtements de sols sportifs, Sols coulés à base ciment, Sous-couches des revêtements souples
06 - Conduits et accessoires intérieurs	
Clapets coupe-feu	Calfeutrements, Clapets, Joints, Lames, Rebouchages, Tunnels
Conduits	Calorifugeages, Colles de calorifugeage, Conduits, Conduits de drainage en fibres-bitumes, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints entre éléments, joints de brides, Manchons, Mastics, Matelas, Rubans adhésifs
Vide-ordures	Conduits, Joints d'étanchéité des trappes, Vidoirs en fibres-ciment
Volets coupe-feu	Calfeutrements, Ossature, Rebouchages, Volets
07 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	
Cloisons palière monte-charges	Panneaux
Cloisons palières ascenseur	
Convecteurs électriques	Calorifugeages

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
Equipements	
Matériel en machinerie ascenseur	Eléments de protection contre les arcs électriques , Freins d'ascenseurs, Joints plats, Tresses
Matériel en machinerie escalier mécanique	Eléments de protection contre les arcs électriques , Joints plats, Tresses
Matériel en machinerie monte-charges	Eléments de protection contre les arcs électriques , Joints plats, Tresses
Parois des ascenseurs	Calfeutrement entre mur et plancher , Colles, Isolants, Joints, Panneaux décoratifs , Plaques
Parois des escaliers mécaniques	Calfeutrement entre mur et plancher , Colles, Isolants, Joints, Panneaux décoratifs , Plaques
Parois des monte-charges	Calfeutrement entre mur et plancher , Colles, Isolants, Joints, Panneaux décoratifs , Plaques
Portes palière ascenseur	Panneaux
Portes palière monte-charges	
08 - Equipements divers et accessoires	
Aerothermes	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Bacs à sable incendie	Eléments en fibres-ciment
Baignoires	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
Câbles électriques	Gaine/Enveloppe, Tresses/Isolant
Canalisations électriques préfabriquées	Isolants
Chaudières (mixtes, collectives)	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Chauffes bains	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Coffres-forts	Parois, Portes
Convecteurs électriques	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Isolants thermiques cartonnés, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses des diffuseurs
Equipements	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Embrayage, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Freins d'ascenseurs, Joints, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Mastics, Peintures, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Etuves	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Eviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
Fours	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Fusibles à broche	Carton, Tresses
Groupes électrogènes	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Jardinières	Eléments en fibres-ciment
Poêles	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Portes de placard	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
Pots de fleur	Eléments en fibres-ciment
Radiateurs électriques	Isolants thermiques cartonnés, Tresses des diffuseurs
Radiateurs gaz modulables	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Tuyauteries	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
09 - Fondations et soubassements	
Conduits	Conduits dans maçonnerie
Etanchéité des murs enterrés	Enduits bitumineux des ouvrages enterrés
Fourreaux	Fourreaux dans maçonnerie
Parois verticales et horizontales enterrées	Joints de fractionnement, de rupture, de dilatation
10 - Aménagements, voiries et réseaux divers	
Aménagements extérieurs	Bordures en fibres-ciment, Eléments extérieurs en fibres-ciment, Jardinières en fibres-ciment, Plaques de caniveau en fibres-ciment, Pots de fleur en fibres-ciment

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
Conduits	Eléments de canalisations enterrés
Espaces sportifs	Revêtements de sol
Grilles	Peintures
Murs	Enduits de ragréage, débullage, lissage
Portails	Peintures
Portes	
Revêtements de murs	Peintures décoratives
Syphons	Eléments de canalisations enterrés
Voiries	Asphaltes, Enrobé bitumineux des couches de voiries

1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Totalité du bâtiment

2. CONCLUSIONS

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de pré-rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies et mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques. Les obligations réglementaires ne sont pas remplies.

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

De plus, des investigations complémentaires doivent être réalisées en cours de travaux.

2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux et produits listés en annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus contenant de l'amiante

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
269	Facade	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment	Gris
78	RDC -> DGT 3	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Plâtreux	Blanc
107	RDC -> DGT 6	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Carton	Noir
109	RDC -> DGT 6	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Carton	Noir
131	RDC -> DGT 7	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Bitumineux, Carton	/
131	RDC -> DGT 7	Conduits	Calorifugeages	Laine de roche	/
135	RDC -> DGT 7	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Bitumineux	Noir, Gris
135	RDC -> DGT 7	Conduits	Calorifugeages	Laine de roche	/
91	RDC -> WC 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Blanc
92	RDC -> WC 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Gris
78	RDC -> WC 1	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Plâtreux	Blanc
80	RDC -> WC 1	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Bande tissée	/

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
39	RDC -> PIECE 105	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Blanc
40	RDC -> PIECE 107	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Gris
39	RDC -> PIECE 107	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Blanc
39	RDC -> SALLE CIMENT	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Blanc
40	RDC -> SALLE CIMENT	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Gris
48	RDC -> PIECE 108	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris
193	RDC -> SALLE DE PRESSE	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Gris
197	RDC -> SALLE DE PRESSE	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment, Peint	Beige, Gris
193	RDC -> CONSERVATION EPROUVETTE BETON	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Gris
197	RDC -> CONSERVATION EPROUVETTE BETON	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment, Peint	Beige, Gris
197	RDC -> SALLE CIMENT MALAXAGE	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment, Peint	Beige, Gris
193	RDC -> SALLE CIMENT MALAXAGE	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Gris
198	RDC -> SALLE CIMENT MALAXAGE	Equipements	Peintures	/	Beige
154	RDC -> MG	Conduits	Mastics	Dur	Marron
131	RDC -> LOCAL SOLEO	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Bitumineux, Carton	/
131	RDC -> LOCAL SOLEO	Conduits	Calorifugeages	Laine de roche	/

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
78	RDC -> SALLE D'ESSAIS DES SAULES	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Plâtreux	Blanc
80	RDC -> SALLE D'ESSAIS DES SAULES	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Bande tissée	/
266	Toiture	Verrières	Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature	Fibreux	/
257	R+1	Faux plafonds	Plaques	/	/
228	R+1 -> DGT 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Blanc
228	R+1 -> LOCAL 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Blanc
228	R+1 -> LOCAL 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Blanc
228	R+1 -> LOCAL 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Blanc
254	R+1 -> LOCAL 4	Revêtements de sol	Dalles de sol	/	Gris
254	R+1 -> LOCAL 4	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune
220	R+1 -> LOCAL 6	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Beige
220	R+1 -> WC 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Beige
219	R+1 -> WC 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris
220	R+1 -> WC 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Beige
236	R+1 -> PIECE 232	Conduits	Calorifugeages	Mousse expansée	/
236	R+1 -> PIECE 232	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Carton	Gris

2.2. Investigations approfondies devant être réalisées par le donneur d'ordre

Localisation	Ouvrage	Motifs	Actions à réaliser par le donneur d'ordre
Facade (IA 25)	2- Parois verticales extérieures et façades	Découpe d'isolation extérieure requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Faire réaliser des découpe(s) ponctuelle(s) du complexe isolant sur toute son épaisseur par une entreprise qualifiée
Facade (IA 26)	6- Conduits et accessoires intérieurs	Investigations destructives requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Faire réaliser les investigations destructives par une entreprise qualifiée et compétente SS4 lorsque les conditions d'utilisation le permettront
Facade (IA 27)	8- Equipements divers et accessoires	Equipement non consigné et/ou investigations destructives requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Consigner l'équipement et faire réaliser les investigations destructives par une entreprise qualifiée et compétente SS4
Facade (IA 30)	2- Parois verticales extérieures et façades - faire déposer une menuiserie pour accéder aux joints compribande	Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Faire procéder à la dépose de la menuiserie par une entreprise qualifiée et compétente SS4
Facade (IA 31)	2- Parois verticales extérieures et façades	Bardages fixes non-démontables	Création d'ouverture(s) ponctuelle(s) afin d'accéder aux parties d'ouvrage situées derrière le bardage
RDC (IA 34)	3- Parois verticales intérieures - plusieurs gaines techniques non accessibles dans l'ensemble du bâtiment	Investigations destructives sur gaine maçonnée requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Faire réaliser les investigations destructives par une entreprise qualifiée et compétente SS4
RDC -> DGT 5 (IA 20)	4- Plafonds et faux-plafonds	Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4
RDC -> LOCAL 2 (IA 1)	3- Parois verticales intérieures	Investigations destructives sur les portes coupe-feu susceptibles d'altérer la fonction coupe-feu	Faire réaliser les investigations destructives par une entreprise qualifiée et compétente SS4
RDC -> 111 BIS LOCAL PEINTURE (IA 6)	4- Plafonds et faux-plafonds	Ouvertures à réaliser sur doublage de gaine(s) requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4
RDC -> PIECE 112 (IA 15)	3- Parois verticales intérieures	Ouvertures à réaliser sur doublage de gaine(s) requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4
RDC -> ATELIER (IA 13)	3- Parois verticales intérieures	Investigations destructives sur les portes coupe-feu susceptibles d'altérer la fonction coupe-feu	Faire réaliser les investigations destructives par une entreprise qualifiée et compétente SS4
RDC -> CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE (IA 2)	3- Parois verticales intérieures	Investigations destructives sur les portes coupe-feu susceptibles d'altérer la fonction coupe-feu	Faire réaliser les investigations destructives par une entreprise qualifiée et compétente SS4
RDC -> CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE (IA 12)	3- Parois verticales intérieures	Investigations destructives sur les portes coupe-feu susceptibles d'altérer la fonction coupe-feu	Faire réaliser les investigations destructives par une entreprise qualifiée et compétente SS4
RDC -> 119 BIS INFORMATIQUE (IA 19)	4- Plafonds et faux-plafonds - caisson	Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4
RDC -> ESSAIS BRUYANT (IA 9)	6- Conduits et accessoires intérieurs - gaine technique	Investigations destructives requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Faire réaliser les investigations destructives par une entreprise qualifiée et compétente SS4 lorsque les conditions d'utilisation le permettront

RDC -> Couloir (IA 16)	4- Plafonds et faux-plafonds - plénum non visible	Ouvertures à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+1 -> WC 2 (IA 22)	3- Parois verticales intérieures	Démontage de coffre de volet roulant requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Faire réaliser le démontage par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+1 -> Monte charge 1 (IA 28)	7- Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	Cabine d'ascenseur, investigations destructives requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Faire réaliser les investigations destructives par une entreprise qualifiée et compétente SS4 pour mise à l'arrêt de l'installation et démontage de parties d'équipements.
R+1 -> Monte charge 2 (IA 29)	7- Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	Cabine d'ascenseur, investigations destructives requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Faire réaliser les investigations destructives par une entreprise qualifiée et compétente SS4 pour mise à l'arrêt de l'installation et démontage de parties d'équipements.

2.3. Moyens d'accès à mettre en place par le donneur d'ordre

Localisation	Ouvrage	Motifs	Actions à réaliser par le donneur d'ordre
RDC -> WC 1 (MA 7)	4- Plafonds et faux-plafonds	Plénum de hauteur supérieure à 3m	Mettre à disposition un moyen d'accès en hauteur sécurisé
RDC -> PIECE 110 BIS (MA 4)	6- Conduits et accessoires intérieurs - calorifuge non accessible	Hauteur supérieure à 3m	Mettre à disposition un moyen d'accès en hauteur sécurisé
RDC -> SALLE DE PRESSE (MA 18)	6- Conduits et accessoires intérieurs	Hauteur supérieure à 3m	Mettre à disposition un moyen d'accès en hauteur sécurisé
RDC -> CONSERVATION EPROUVETTE BETON (MA 17)	8- Equipements divers et accessoires - pont treuil	Equipement de hauteur supérieure à 3m	Mettre à disposition un moyen d'accès en hauteur sécurisé
R+1 (MA 23)	4- Plafonds et faux-plafonds	Plénum de hauteur supérieure à 3m	Mettre à disposition un moyen d'accès en hauteur sécurisé
R+1 -> AMPHITHEATRE (MA 21)	4- Plafonds et faux-plafonds	Plafond et ouvrages afférents (isolant, conduit...) de hauteur supérieure à 3m	Mettre à disposition un moyen d'accès en hauteur sécurisé

2.4. Investigations complémentaires à réaliser en cours de travaux

Localisation	Ouvrage	Motifs	Actions à réaliser par le donneur d'ordre
RDC (IC 32)	ensemble du RDC	réseaux électriques	mettre à l'arrêt par une personne qualifiée
RDC -> DGT 3 (IC 8)	6- Conduits et accessoires intérieurs	Investigations destructives susceptibles d'altérer la fonction coupe-feu	Faire réaliser les investigations destructives par une entreprise qualifiée et compétente SS4

RDC -> 111 BIS LOCAL PEINTURE (IC 5)	6- Conduits et accessoires intérieurs	Investigations destructives susceptibles d'altérer la fonction coupe-feu	Faire réaliser les investigations destructives par une entreprise qualifiée et compétente SS4
RDC -> CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE (IC 11)	8- Equipements divers et accessoires	Chaudière non consignée et investigations destructives requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Consigner la chaudière lorsque les conditions d'occupation le permettront et faire réaliser les investigations destructives par une entreprise qualifiée et compétente SS4
RDC -> MACHINERIE 1 (IC 14)	machinerie ascenseur	ascenseur en fonctionnement	mettre à l'arrêt
RDC -> CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE (IC 3)	8- Equipements divers et accessoires - chauffage en fonctionnement	Equipement non consigné et/ou investigations destructives requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Consigner l'équipement lorsque les conditions d'occupation le permettront et faire réaliser les investigations destructives par une entreprise qualifiée et compétente SS4
RDC -> CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE (IC 10)	8- Equipements divers et accessoires - équipement en fonctionnement	Chaudière non consignée et investigations destructives requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Consigner la chaudière lorsque les conditions d'occupation le permettront et faire réaliser les investigations destructives par une entreprise qualifiée et compétente SS4
Vide sanitaire (IC 24)	9- Fondations et soubassements	Inaccessible avant démolition de la superstructure	Démolir la superstructure
R+1 (IC 33)	ensemble du RDC	réseaux électriques	mettre à l'arrêt par une personne qualifiée

2.5. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

2.6. Traces, résidus, contaminations par de l'amiante

Une ou plusieurs analyses de prélèvements révèlent la présence de traces d'amiante, d'amiante résiduel ou de contamination de produits ou matériaux.

Le ou les produits et matériaux détaillés dans le tableau ci-dessous ne contiennent pas intrinsèquement de l'amiante, et ne sont pas des matériaux ou produits contenant de l'amiante (MPCA). Ils n'influent pas sur les conclusions du présent

Traces d'amiante, amiante résiduel, contamination par de l'amiante				
N° Prélèvement	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Description
258	RDC -> SALLE CIMENT MALAXAGE	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre Beige, Blanc
308	R+1 -> WC 2	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre Beige
290	R+1 -> AMPHITHEATRE	Revêtements de sol	Moquettes	Toile
290	R+1 -> AMPHITHEATRE	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Jaune
290	R+1 -> AMPHITHEATRE	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment Clair

En cas de travaux, y compris de retrait sur ces matériaux et produits, la réglementation applicable est celle qui s'applique « Aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante » (2° alinéa de l'article R4412-94 du Code du Travail).

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : CEREMA EST SITE DE NANCY - GEP
71 Rue de la Grande Hai
54510 TOMBLAINE

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
CEREMA EST SITE DE NANCY - GEP	Administrations, bureaux	Immeuble de travail <= 300 personnes	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non communiqué

3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
Roxane BAROTTIN	Donneur d'ordre	/	ILE DU SAULCY 57045 METZ CEDEX 01	0383184110 - 0664666744

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code de la Santé Publique : article L1334-12-1, R1334-19, R1334-22 à 24, annexe 13-9,
- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis."

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Le 12/02/2024
Le 13/02/2024
Le 13/03/2024
Le 27/03/2024
Le 18/04/2024
Le 30/05/2024
Le 04/06/2024
Le 20/06/2024

5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation...)
- Les éléments d'information nécessaires à l'accès aux différentes parties de l'immeuble bâti en toute sécurité
- Les conditions de sécurité et des règles de sécurité
- Les modalités d'accès et de circulation

5.3. Conditions spécifiques

- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
Programme de travaux / Demande de devis	Mme BARROTIN Roxane	25/08/2023	MAIL	/
Rapport d'évaluation de l'état de conservation / Rapport_reperage_amiante_Nov 2016	ROSSET SANDRINE	28/11/2016	16-11-012082 A Heure de début	/

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
Sxx = Sondage n°xx
xx* = élément témoin de la ZPSO
Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :
AN = Analyse
DC = Document consulté
MA = Marquage
PN = Ne contient pas d'amiante par nature

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Facade	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Plaques	Métallique	/	278	/	S145	PN	/	Non
Facade	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Plaques	/	/	285	/	S148	DC	Rapport d'évaluation de l'état de conservation - Rapport_reperage_amiante_Nov 2016 - 28/11/2016	Non
Facade	Eléments associés à la façade	Conduits	Métallique	/	286	/	S150	PN	/	Non
Facade	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment	Gris	269	P380* P	/	AN	/	Oui
Facade	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment	Gris	269	P403 P	/	AN	/	Oui
Facade	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	276	P386* N	/	AN	/	Non
Facade	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	Gris	276	P387 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Facade	Etanchéité de toiture terrasse	Revêtements bitumineux relevés	/	Noir	281	P392* N	/	AN	/	Non
Facade	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment	Gris	291	P374* N	/	AN	/	Non
Facade	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment	Gris	291	P375 N	/	AN	/	Non
Facade	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment, Peint	Beige, Gris	273	P382* N	/	AN	/	Non
Facade	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment, Peint	Beige, Gris	273	P385 N	/	AN	/	Non
Facade	Menuiseries extérieures	Peintures décoratives	/	/	264	P368* N	/	AN	peinture bardage	Non
Facade	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	267	P372* N	/	AN	/	Non
Facade	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	268	P373* N	/	AN	/	Non
Facade	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	267	P376 N	/	AN	/	Non
Facade	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	268	P377 N	/	AN	/	Non
Facade	Equipements	Amortisseurs acoustiques	/	Noir	270	P378* N	/	AN	/	Non
Facade	Equipements	Joints	/	Blanc	271	P379* N	/	AN	/	Non
Facade	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	272	P381* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Facade	Conduits	Conduits	/	Blanc, Gris	274	P383* N	/	AN	/	Non
Facade	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Gris	275	P384* N	/	AN	/	Non
Facade	Conduits	Conduits	/	Blanc, Gris	274	P388 N	/	AN	/	Non
Facade	Equipements	Peintures	/	Bleu	277	P389* N	/	AN	/	Non
Facade	Equipements	Peintures	/	Gris	279	P390* N	/	AN	garde corps	Non
Facade	Equipements	Peintures	/	Bleu	280	P391* N	/	AN	/	Non
Facade	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	282	P393* N	/	AN	/	Non
Facade	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Caoutchouc	Noir	283	P394* N	/	AN	joint entre fenêtre et bâtiment	Non
Facade	Conduits	Calorifugeages	Mousse expansée	Noir	287	P407* N	/	AN	/	Non
Facade	Conduits	Colles de calorifugeage	/	Jaune	287	P407* N	/	AN	/	Non
Facade	Conduits	Calorifugeages	Mousse expansée	Noir	287	P408 N	/	AN	/	Non
Facade	Conduits	Colles de calorifugeage	/	Jaune	287	P408 N	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 1	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint	Gris	100	P154* N	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 1	Plafonds	Joints de dilatation	Ciment	Gris	117	P156* N	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 1	Conduits	Conduits	PVC	Gris	95	P153* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> DGT 1	Equipements	Peintures	/	Bleu, Clair, Blanc, Orange	116	P155* N	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 1	Conduits	Calorifugeages	Mousse expansée	Gris	118	P157* N	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 1	Conduits	Colles de calorifugeage	/	Jaune	118	P157* N	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 1	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Carton	Gris	119	P158* N	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 1	Conduits	Calorifugeages	Laine de roche	/	119	P158* N	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 1	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Bleu, Orange	121	/	S72	AN	/	Non
RDC -> DGT 1	Revêtements de sol	Peintures de sol	Epais	Jaune	20	/	S66	AN	/	Non
RDC -> DGT 1	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	20	/	S66	AN	/	Non
RDC -> DGT 1	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	20	/	S66	AN	/	Non
RDC -> DGT 1	Plafonds	Peintures décoratives	/	Foncé, Gris	19	Idem P 30	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 1	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint	Rouge	23	Idem P 130	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	66	Idem P 131	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 1	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Bande tissée	Blanc	96	Idem P 133	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 1	Conduits	Calorifugeages	Laine de roche	/	97	Idem P 134	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 1	Conduits	Enveloppes de calorifuges	PVC	/	102	/	/	PN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> DGT 2	Conduits	Conduits	PVC	Gris	120	/	S74	PN	/	Non
RDC -> DGT 2	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Joints d'assemblage	Ciment	Gris	122	P161* N	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 2	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Bitumineux	Noir	123	P163* N	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 2	Conduits	Calorifugeages	Liège	Noir	123	P163* N	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 2	Conduits	Enveloppes de calorifuges	/	Noir	124	P164* N	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 2	Conduits	Calorifugeages	Liège	Marron, Noir	124	P164* N	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 2	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Carton	Marron, Gris	125	P165* N	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 2	Conduits	Calorifugeages	Laine de roche	/	125	P165* N	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 2	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Carton	Marron, Noir	126	P166* N	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 2	Conduits	Calorifugeages	Laine de roche	/	126	P166* N	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 2	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Bitumineux, Carton	Marron, Noir	127	P167* N	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 2	Conduits	Calorifugeages	Laine de roche	/	127	P167* N	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 2	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Bitumineux, Carton	Marron, Noir	128	P168* N	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 2	Conduits	Calorifugeages	Laine de roche	/	128	P168* N	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 2	Equipements	Peintures	/	Gris	130	P173* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> DGT 2	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint	Gris	100	Idem P 154	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 2	Plafonds	Joints de dilatation	Ciment	Gris	117	Idem P 156	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 2	Revêtements de sol	Peintures de sol	Epais	Jaune	20	Idem P 25	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 2	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	20	Idem P 25	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 2	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	20	Idem P 25	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 2	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint	Rouge	23	Idem P 130	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 2	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	66	Idem P 131	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 2	Conduits	Enveloppes de calorifuges	PVC	/	102	/	/	PN	/	Non
RDC -> DGT 3	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint	Gris	100	P137 N	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 3	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint	Rouge	23	P130* N	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 3	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	66	P131* N	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 3	Conduits	Conduits	PVC	Gris	95	P132 N	/	AN	enduit sur conduite pvc	Non
RDC -> DGT 3	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Bande tissée	Blanc	96	P133* N	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 3	Conduits	Calorifugeages	Laine de roche	/	97	P134* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> DGT 3	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Carton	Gris	98	P135* N	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 3	Conduits	Calorifugeages	Laine de roche	/	99	P136* N	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 3	Conduits	Calorifugeages	Mousse expansée	/	101	P138* N	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 3	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Bitumineux	Noir	82	/	S59	AN	/	Non
RDC -> DGT 3	Conduits	Calorifugeages	Liège	Noir	83	/	S60	AN	/	Non
RDC -> DGT 3	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Plâtreux	Blanc	78	/	S61	AN	/	Oui
RDC -> DGT 3	Conduits	Calorifugeages	Laine de roche	/	79	/	S62	AN	/	Non
RDC -> DGT 3	Conduits	Enveloppes de calorifuges	PVC	/	102	/	S63	PN	/	Non
RDC -> DGT 3	Revêtements de sol	Peintures de sol	Epais	Jaune	20	/	S65	AN	/	Non
RDC -> DGT 3	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	20	/	S65	AN	/	Non
RDC -> DGT 3	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	20	/	S65	AN	/	Non
RDC -> DGT 3	Plafonds	Peintures décoratives	/	Foncé, Gris	19	Idem P 30	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 3	Plafonds	Joints de dilatation	Ciment	Gris	117	Idem P 156	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 4	Plafonds	Peintures décoratives	/	Foncé, Gris	19	P30* N	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 4	Revêtements de sol	Peintures de sol	Epais	Jaune	20	P25* N	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 4	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	20	P25* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> DGT 4	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	20	P25* N	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 4	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Dur	Jaune	21	P26* N	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 4	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Dur, Granuleux	/	22	P27* N	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 4	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint	Rouge	23	P28 N	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 4	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Beige	24	P29* N	/	AN	enduit de rebouchage passage de câbles	Non
RDC -> DGT 4	Conduits	Calorifugeages	Mousse expansée	Noir	26	P31* N	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 4	Conduits	Calorifugeages	Mousse expansée	Noir	26	P32 N	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 4	Conduits	Calorifugeages	Mousse expansée	Noir	26	P33 N	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 4	Conduits	Conduits	PVC	Gris	25	/	S8	PN	/	Non
RDC -> DGT 4	Conduits	Conduits	PVC	/	7	/	S9	PN	/	Non
RDC -> DGT 4	Conduits	Conduits	PVC	/	7	/	S10	PN	/	Non
RDC -> DGT 5	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	206	/	S120	AN	/	Non
RDC -> DGT 5	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	213	P288* N	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 5	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	213	P289 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> DGT 5	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Beige	38	Idem P 55	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 5	Revêtements de sol	Ragréages	Granuleux	Gris	38	Idem P 55	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 5	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Joints d'assemblage	Ciment	Gris	4	Idem P 139	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 6	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint	Noir	112	P149* N	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 6	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Carton	Noir	107	P144* P	/	AN	/	Oui
RDC -> DGT 6	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Carton	Noir	109	P146* P	/	AN	/	Oui
RDC -> DGT 6	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	/	114	P151* N	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 6	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Moquettes murales	/	/	105	P142* N	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 6	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles	/	/	105	P142* N	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 6	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint	Noir, Orange	106	P143* N	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 6	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Joints d'assemblage	Ciment	Gris	4	P139* N	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 6	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Liant plâtre + toile	Noir, Blanc	103	P140* N	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 6	Conduits	Calorifugeages	Laine de roche	/	104	P141* N	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 6	Conduits	Calorifugeages	Laine de roche	/	108	P145* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> DGT 6	Conduits	Calorifugeages	Laine de roche	/	110	P147* N	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 6	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Bitumineux	Noir	111	P148* N	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 6	Conduits	Calorifugeages	Liège	/	111	P148* N	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 6	Portes	Peintures	/	Blanc	113	P150* N	/	AN	poteau escalier	Non
RDC -> DGT 6	Revêtements de sol	Nez de marche	Caoutchouc	/	115	P152* N	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 6	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	/	Noir	115	P152* N	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 6	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Beige	38	/	S64	AN	/	Non
RDC -> DGT 6	Revêtements de sol	Ragréages	Granuleux	Gris	38	/	S64	AN	/	Non
RDC -> DGT 7	Plafonds	Joints de dilatation	Ciment	Gris	117	P179 N	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 7	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Bitumineux, Carton	/	131	P176* P	/	AN	/	Oui
RDC -> DGT 7	Conduits	Calorifugeages	Laine de roche	/	131	P176* P	/	AN	/	Oui
RDC -> DGT 7	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Bitumineux	Noir, Gris	135	P181* P	/	AN	/	Oui
RDC -> DGT 7	Conduits	Calorifugeages	Laine de roche	/	135	P181* P	/	AN	/	Oui
RDC -> DGT 7	Revêtements de sol	Peintures de sol	Epais	Jaune	20	P175 N	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 7	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	20	P175 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> DGT 7	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	20	P175 N	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 7	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	66	P174 N	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 7	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Bitumineux, Carton	/	132	P177* N	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 7	Conduits	Calorifugeages	Laine de roche	/	132	P177* N	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 7	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Carton, Enduit	Gris	133	P178* N	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 7	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Liant plâtre + toile	/	134	P180* N	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 7	Conduits	Calorifugeages	Laine de roche	/	134	P180* N	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 7	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Carton	Gris	140	P187* N	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 7	Conduits	Calorifugeages	/	/	140	P187* N	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 7	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Carton	Gris	141	P188* N	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 7	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Liant plâtre + toile	Gris	142	P189* N	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 7	Conduits	Calorifugeages	Laine de roche	/	142	P189* N	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 7	Equipements	Peintures	/	Gris	130	/	S82	AN	/	Non
RDC -> DGT 7	Conduits	Conduits	PVC	/	137	/	S87	PN	/	Non
RDC -> DGT 7	Plafonds	Peintures décoratives	/	Foncé, Gris	19	Idem P 30	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> DGT 7	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint	Gris	100	Idem P 154	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 7	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint	Rouge	23	Idem P 130	/	AN	/	Non
RDC -> LOCAL 2	Conduits	Conduits	PVC	/	7	/	S12	PN	/	Non
RDC -> LOCAL 2	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	10	/	S11	AN	/	Non
RDC -> LOCAL 2	Revêtements de sol	Peintures de sol	/	Gris	27	P34* N	/	AN	/	Non
RDC -> LOCAL 2	Revêtements de sol	Ragréages	Bitumineux	Noir	27	P34* N	/	AN	/	Non
RDC -> LOCAL 2	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	8	P36* N	/	AN	/	Non
RDC -> LOCAL 2	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Beige	24	P39 N	/	AN	/	Non
RDC -> LOCAL 2	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Joints d'assemblage	Ciment	Gris	28	P37* N	/	AN	/	Non
RDC -> LOCAL 2	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Bleu, Rouge, Orange	30	P42* N	/	AN	/	Non
RDC -> LOCAL 3	Revêtements de sol	Peintures de sol	/	Gris	27	P35 N	/	AN	/	Non
RDC -> LOCAL 3	Revêtements de sol	Ragréages	Bitumineux	Noir	27	P35 N	/	AN	/	Non
RDC -> LOCAL 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Dur	Jaune	21	P40 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> LOCAL 3	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint	Blanc	29	P41* N	/	AN	/	Non
RDC -> LOCAL 3	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Joints d'assemblage	Ciment	Gris	28	P38 N	/	AN	/	Non
RDC -> LOCAL 3	Plafonds	Bandes calicot	/	/	9	Idem P 7	/	AN	/	Non
RDC -> LOCAL 3	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc	6	Idem P 5	/	AN	/	Non
RDC -> LOCAL 4	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	259	P362* N	/	AN	/	Non
RDC -> LOCAL 4	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	259	P363 N	/	AN	/	Non
RDC -> LOCAL 4	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Beige	245	P361* N	/	AN	/	Non
RDC -> LOCAL 4	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	290	/	S141	AN	/	Non
RDC -> LOCAL 4	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	218	/	S140	AN	/	Non
RDC -> LOCAL 4	Revêtements de sol	Ragréages	Granuleux	/	218	/	S140	AN	/	Non
RDC -> LOCAL 5	Eviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	/	/	189	/	S112	MA	2000	Non
RDC -> LOCAL 5	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Blanc	64	/	S106	AN	/	Non
RDC -> LOCAL 5	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	64	/	S106	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> LOCAL 5	Faux plafonds	Plaques	/	/	188	/	S111	MA	1999	Non
RDC -> LOCAL 5	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint	Rouge	23	Idem P 130	/	AN	/	Non
RDC -> LOCAL 5	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	66	Idem P 131	/	AN	/	Non
RDC -> LOCAL 6	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	171	P224* N	/	AN	/	Non
RDC -> LOCAL 6	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	171	P225 N	/	AN	/	Non
RDC -> LOCAL 6	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	172	P226* N	/	AN	/	Non
RDC -> LOCAL 6	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	172	P227 N	/	AN	/	Non
RDC -> LOCAL 6	Clapets coupe-feu	Joints	Caoutchouc	Noir	173	P228* N	/	AN	/	Non
RDC -> LOCAL 6	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Gris	174	P229* N	/	AN	/	Non
RDC -> LOCAL 6	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Gris	174	P230 N	/	AN	/	Non
RDC -> LOCAL 6	Revêtements de sol	Peintures de sol	/	Gris	27	Idem P 34	/	AN	/	Non
RDC -> LOCAL 6	Revêtements de sol	Ragréages	Bitumineux	Noir	27	Idem P 34	/	AN	/	Non
RDC -> LOCAL 6	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	57	Idem P 82	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> LOCAL 6	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Bleu, Rouge, Orange	30	Idem P 42	/	AN	/	Non
RDC -> LOCAL 6	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Joints de dilatation	Ciment	Gris	165	Idem P 217	/	AN	/	Non
RDC -> WC 1	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Bitumineux	Noir	82	/	S57	AN	/	Non
RDC -> WC 1	Conduits	Calorifugeages	Liège	Noir	83	/	S58	AN	/	Non
RDC -> WC 1	Faux plafonds	Plaques	Fibreux	/	94	/	S56	MA	/	Non
RDC -> WC 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Blanc	91	P124* P	/	AN	/	Oui
RDC -> WC 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Blanc	91	P125 P	/	AN	/	Oui
RDC -> WC 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Gris	92	P126* P	/	AN	/	Oui
RDC -> WC 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Gris	92	P127 P	/	AN	/	Oui
RDC -> WC 1	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	89	P120* N	/	AN	/	Non
RDC -> WC 1	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	89	P120* N	/	AN	/	Non
RDC -> WC 1	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	89	P121 N	/	AN	/	Non
RDC -> WC 1	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	89	P121 N	/	AN	/	Non
RDC -> WC 1	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	90	P122* N	/	AN	prélèvement dans douche	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> WC 1	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	90	P122* N	/	AN	prélèvement dans douche	Non
RDC -> WC 1	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	90	P123 N	/	AN	/	Non
RDC -> WC 1	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	90	P123 N	/	AN	/	Non
RDC -> WC 1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Clair, Vert, Blanc	93	P128* N	/	AN	/	Non
RDC -> WC 1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Clair, Vert, Blanc	93	P129 N	/	AN	/	Non
RDC -> WC 1	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Plâtreux	Blanc	78	Idem P 110	/	AN	/	Oui
RDC -> WC 1	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Bande tissée	/	80	Idem P 112	/	AN	/	Oui
RDC -> ACCEUIL	Plafonds	Bandes calicot	/	/	9	P7* N	/	AN	/	Non
RDC -> ACCEUIL	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	10	P8* N	/	AN	/	Non
RDC -> ACCEUIL	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	1	P1* N	/	AN	/	Non
RDC -> ACCEUIL	Revêtements de sol	Ragréages	Granuleux	Gris	1	P1* N	/	AN	/	Non
RDC -> ACCEUIL	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Dur	Beige	2	P2* N	/	AN	/	Non
RDC -> ACCEUIL	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc	6	P5* N	/	AN	/	Non
RDC -> ACCEUIL	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	8	P6 N	/	AN	dans plénum	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> ACCEUIL	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Joints d'assemblage	Ciment	Gris	3	P3* N	/	AN	/	Non
RDC -> ACCEUIL	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Joints d'assemblage	Ciment	Gris	4	P4 N	/	AN	au dessus de la porte pvc	Non
RDC -> ACCEUIL	Conduits	Conduits	PVC	/	7	/	S2	PN	dans plénum	Non
RDC -> ACCEUIL	Faux plafonds	Plaques	Fibreux	/	5	/	S1	MA	date de 1999	Non
RDC -> PIECE 101	Plafonds	Bandes calicot	/	/	9	P14 N	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 101	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	10	P15 N	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 101	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	11	P10* N	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 101	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Rose	11	P10* N	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 101	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	11	P10* N	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 101	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Dur	Beige	2	P11 N	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 101	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc	6	P12 N	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 101	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Granuleux	Gris	12	P13* N	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 101	Faux plafonds	Plaques	Fibreux	/	5	/	S3	MA	/	Non
RDC -> PIECE 102	Plafonds	Peintures décoratives	/	Foncé, Gris	19	P24 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> PIECE 102	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	14	P19* N	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 102	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Jaune	14	P19* N	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 102	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	14	P19* N	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 102	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Silicone	Blanc	15	P20* N	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 102	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux de cloisons	Plaque de plâtre	/	16	P21* N	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 102	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	17	P22* N	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 102	Conduits	Calorifugeages	Mousse expansée	Noir	18	P23* N	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 102	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc	6	/	S6	AN	/	Non
RDC -> PIECE 102	Plafonds	Bandes calicot	/	/	9	/	S7	AN	/	Non
RDC -> PIECE 102	Faux plafonds	Plaques	Fibreux	/	5	/	/	MA	/	Non
RDC -> 102 BIS LOCAL LASER	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint	Rouge	23	/	S13	AN	/	Non
RDC -> 102 BIS LOCAL LASER	Plafonds	Peintures décoratives	/	Foncé, Gris	19	/	S14	AN	/	Non
RDC -> 102 BIS LOCAL LASER	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Dur, Granuleux	/	22	P43 N	/	AN	/	Non
RDC -> 102 BIS LOCAL LASER	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux de cloisons	Plaque de plâtre	/	16	P45 N	/	AN	/	Non
RDC -> 102 BIS LOCAL LASER	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	17	P46 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> 102 BIS LOCAL LASER	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	/	31	P44* N	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 103	Faux plafonds	Plaques	Fibreux	/	34	P49* N	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 103	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	10	P50 N	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 103	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Blanc	32	P47* N	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 103	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	32	P47* N	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 103	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Blanc	33	P48* N	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 103	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux de cloisons	Plaque de plâtre	/	16	/	S16	AN	/	Non
RDC -> PIECE 103	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	17	/	S17	AN	/	Non
RDC -> PIECE 103	Conduits	Calorifugeages	Mousse expansée	Noir	18	/	S15	AN	/	Non
RDC -> PIECE 104	Faux plafonds	Plaques	Fibreux	/	34	/	S18	AN	/	Non
RDC -> PIECE 104	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Blanc	32	P51 N	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 104	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	32	P51 N	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 104	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Blanc	33	P52 N	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 104	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	35	P53* N	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 104	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	10	Idem P 8	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> PIECE 104	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux de cloisons	Plaque de plâtre	/	16	Idem P 21	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 104	Conduits	Calorifugeages	Mousse expansée	Noir	18	Idem P 23	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 104 BIS	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Dur, Granuleux	/	22	/	S19	AN	/	Non
RDC -> PIECE 104 BIS	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Beige	24	/	S22	AN	/	Non
RDC -> PIECE 104 BIS	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Beige	24	/	S23	AN	/	Non
RDC -> PIECE 104 BIS	Conduits	Conduits	PVC	Gris	36	/	S20	PN	/	Non
RDC -> PIECE 104 BIS	Conduits	Conduits	Métallique	Gris	37	/	S21	PN	/	Non
RDC -> PIECE 104 BIS	Revêtements de sol	Peintures de sol	Epais	Jaune	20	P54 N	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 104 BIS	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	20	P54 N	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 104 BIS	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	20	P54 N	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 104 BIS	Plafonds	Peintures décoratives	/	Foncé, Gris	19	Idem P 30	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 105	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Dur	Beige	42	P59* N	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 105	Faux plafonds	Plaques	Fibreux	/	43	P60* N	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 105	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Blanc	39	P56* P	/	AN	/	Oui

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> PIECE 105	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Beige	38	P55* N	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 105	Revêtements de sol	Ragréages	Granuleux	Gris	38	P55* N	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 105	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Gris	288	P57* N	/	AN	/	A revoir
RDC -> PIECE 105	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Plâtre	Blanc	41	P58* N	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 105	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	/	45	P62* N	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 105	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	44	P61* N	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 105	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Dur	Jaune	21	/	S24	AN	/	Non
RDC -> PIECE 105	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux de cloisons	Plaque de plâtre	/	16	Idem P 21	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 105	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	17	Idem P 22	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 105	Conduits	Calorifugeages	Mousse expansée	Noir	18	Idem P 23	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 106	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Dur	Beige	42	P63 N	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 106	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	/	45	P64 N	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 106	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	44	/	S26	AN	/	Non
RDC -> PIECE 106	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Beige	38	/	S27	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> PIECE 106	Revêtements de sol	Ragréages	Granuleux	Gris	38	/	S27	AN	/	Non
RDC -> PIECE 106	Faux plafonds	Plaques	Fibreux	/	43	/	S25	AN	/	Non
RDC -> PIECE 106	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux de cloisons	Plaque de plâtre	/	16	Idem P 21	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 106	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	17	Idem P 22	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 106	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Dur	Jaune	21	Idem P 26	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 106	Conduits	Calorifugeages	Mousse expansée	Noir	18	Idem P 23	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 107	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Gris	40	/	S29	AN	/	Oui
RDC -> PIECE 107	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	/	45	/	S30	AN	/	Non
RDC -> PIECE 107	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Blanc	39	/	S31	AN	/	Oui
RDC -> PIECE 107	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Dur	Beige	42	/	S28	AN	/	Non
RDC -> PIECE 107	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	35	P65 N	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 107	Faux plafonds	Plaques	Fibreux	/	43	Idem P 60	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 107	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Beige	38	Idem P 55	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 107	Revêtements de sol	Ragréages	Granuleux	Gris	38	Idem P 55	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> PIECE 107	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux de cloisons	Plaque de plâtre	/	16	Idem P 21	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 107	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	17	Idem P 22	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 107	Conduits	Calorifugeages	Mousse expansée	Noir	18	Idem P 23	/	AN	/	Non
RDC -> SALLE CIMENT	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Blanc	39	P74 P	/	AN	/	Oui
RDC -> SALLE CIMENT	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Gris	40	P75* P	/	AN	/	Oui
RDC -> SALLE CIMENT	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Gris	40	P402 P	/	AN	/	Oui
RDC -> SALLE CIMENT	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Beige	38	P71 N	/	AN	/	Non
RDC -> SALLE CIMENT	Revêtements de sol	Ragréages	Granuleux	Gris	38	P71 N	/	AN	/	Non
RDC -> SALLE CIMENT	Revêtements de sol	Joints de dilatation et d'assemblage	Caoutchouc	Noir	53	P72* N	/	AN	/	Non
RDC -> SALLE CIMENT	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint	Clair, Gris	54	P76* N	/	AN	/	Non
RDC -> SALLE CIMENT	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint	Clair, Gris	54	P77 N	/	AN	/	Non
RDC -> SALLE CIMENT	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	10	Idem P 8	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 108	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Revêtements durs	Bois	Blanc	52	/	S34	PN	/	Non
RDC -> PIECE 108	Conduits	Conduits	Métallique	Gris	51	/	S33	PN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> PIECE 108	Faux plafonds	Plaques	Fibreux	/	46	/	S32	MA	/	Non
RDC -> PIECE 108	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	48	P68* P	/	AN	/	Oui
RDC -> PIECE 108	Revêtements de sol	Peintures de sol	/	Gris	47	P67* N	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 108	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Carton	Marron, Gris	49	P69* N	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 108	Conduits	Calorifugeages	Laine de roche	/	50	P70* N	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 108	Plafonds	Peintures décoratives	/	Foncé, Gris	19	Idem P 30	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 109	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	55	/	S43	AN	/	Non
RDC -> PIECE 109	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Revêtements durs	Plaques menuiserie	Blanc	63	/	S44	PN	allégé en métal	Non
RDC -> PIECE 109	Plafonds	Bandes calicot	/	/	9	/	S39	AN	/	Non
RDC -> PIECE 109	Faux plafonds	Plaques	Fibreux	/	5	/	S41	MA	/	Non
RDC -> PIECE 109	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	62	P90* N	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 109	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	62	P90* N	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 109	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc	6	P92 N	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 109	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	10	Idem P 8	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> SALLE METALLO	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	56	P83* N	/	AN	/	Non
RDC -> SALLE METALLO	Revêtements de sol	Rebouchages autour de conduits	Ciment	Gris	58	P85* N	/	AN	/	Non
RDC -> SALLE METALLO	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	55	P84* N	/	AN	/	Non
RDC -> SALLE METALLO	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Beige	38	Idem P 55	/	AN	/	Non
RDC -> SALLE METALLO	Revêtements de sol	Ragréages	Granuleux	Gris	38	Idem P 55	/	AN	/	Non
RDC -> SALLE CONSERVATION	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	56	P79 N	/	AN	/	Non
RDC -> SALLE CONSERVATION	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	56	P81 N	/	AN	/	Non
RDC -> SALLE CONSERVATION	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	55	P78 N	/	AN	/	Non
RDC -> SALLE CONSERVATION	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	55	P80 N	/	AN	/	Non
RDC -> SALLE CONSERVATION	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	57	P82* N	/	AN	/	Non
RDC -> SALLE CONSERVATION	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Beige	38	Idem P 55	/	AN	/	Non
RDC -> SALLE CONSERVATION	Revêtements de sol	Ragréages	Granuleux	Gris	38	Idem P 55	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 110	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Revêtements durs	Plaques menuiserie	Blanc	63	/	S47	PN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> PIECE 110	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	62	/	S48	AN	/	Non
RDC -> PIECE 110	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	62	/	S48	AN	/	Non
RDC -> PIECE 110	Faux plafonds	Plaques	Fibreux	/	5	/	/	MA	/	Non
RDC -> PIECE 110	Plafonds	Bandes calicot	/	/	9	Idem P 7	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 110	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	10	Idem P 8	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 110	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc	6	Idem P 5	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 110	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	55	Idem P 84	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 110 BIS	Plafonds	Bandes calicot	/	/	9	P91 N	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 110 BIS	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	62	P89 N	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 110 BIS	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	62	P89 N	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 110 BIS	Revêtements de sol	Joints de dilatation et d'assemblage	Caoutchouc	Gris	68	P99* N	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 110 BIS	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Blanc	33	/	S42	AN	/	Non
RDC -> PIECE 110 BIS	Faux plafonds	Plaques	Fibreux	/	5	/	S40	MA	/	Non
RDC -> PIECE 110 BIS	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	10	Idem P 8	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> PIECE 110 BIS	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint	Clair, Gris	54	Idem P 76	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 110 BIS	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	57	Idem P 82	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 111	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	/	45	/	S49	AN	/	Non
RDC -> PIECE 111	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	65	/	S50	AN	/	Non
RDC -> PIECE 111	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	66	/	S52	AN	/	Non
RDC -> PIECE 111	Faux plafonds	Plaques	Fibreux	/	34	/	S51	AN	/	Non
RDC -> PIECE 111	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	69	P100* N	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 111	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	69	P100* N	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 111	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	70	P101* N	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 111	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	69	P102 N	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 111	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	69	P102 N	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 111	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	10	Idem P 8	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 111	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux de cloisons	Plaque de plâtre	/	16	Idem P 21	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 111	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	17	Idem P 22	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> PIECE 111	Conduits	Calorifugeages	Mousse expansée	Noir	18	Idem P 23	/	AN	/	Non
RDC -> 111 BIS LOCAL PEINTURE	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Blanc	67	P98* N	/	AN	/	Non
RDC -> 111 BIS LOCAL PEINTURE	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Blanc	64	P93* N	/	AN	/	Non
RDC -> 111 BIS LOCAL PEINTURE	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	64	P93* N	/	AN	/	Non
RDC -> 111 BIS LOCAL PEINTURE	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Blanc	64	P94 N	/	AN	/	Non
RDC -> 111 BIS LOCAL PEINTURE	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	64	P94 N	/	AN	/	Non
RDC -> 111 BIS LOCAL PEINTURE	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	65	P95* N	/	AN	/	Non
RDC -> 111 BIS LOCAL PEINTURE	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	65	P96 N	/	AN	/	Non
RDC -> 111 BIS LOCAL PEINTURE	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	66	P97 N	/	AN	/	Non
RDC -> 111 BIS LOCAL PEINTURE	Conduits	Conduits	Métallique	/	60	/	S45	PN	/	Non
RDC -> SALLE DE PRESSE	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Gris	193	/	S115	AN	/	Oui
RDC -> SALLE DE PRESSE	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Beige, Blanc	194	/	S116	AN	/	Non
RDC -> SALLE DE PRESSE	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	192	/	S114	AN	/	Non
RDC -> SALLE DE PRESSE	Revêtements de sol	Ragréages	Granuleux	/	192	/	S114	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> SALLE DE PRESSE	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	192	/	S114	AN	/	Non
RDC -> SALLE DE PRESSE	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment, Peint	Beige, Gris	197	/	S117	AN	/	Oui
RDC -> SALLE DE PRESSE	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Plâtre	Beige, Gris	199	P263* N	/	AN	/	Non
RDC -> SALLE DE PRESSE	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Plâtre	Beige, Gris	199	P264 N	/	AN	/	Non
RDC -> SALLE DE PRESSE	Equipements	Peintures	/	Beige, Gris	200	P265* N	/	AN	/	Non
RDC -> SALLE DE PRESSE	Equipements	Peintures	/	Beige, Gris	200	P266 N	/	AN	/	Non
RDC -> CONSERVATION EPROUVETTE BETON	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Gris	193	P401* P	/	AN	/	Oui
RDC -> CONSERVATION EPROUVETTE BETON	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	192	P251* N	/	AN	/	Non
RDC -> CONSERVATION EPROUVETTE BETON	Revêtements de sol	Ragréages	Granuleux	/	192	P251* N	/	AN	/	Non
RDC -> CONSERVATION EPROUVETTE BETON	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	192	P251* N	/	AN	/	Non
RDC -> CONSERVATION EPROUVETTE BETON	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Gris	289	P252* N	/	AN	/	Non
RDC -> CONSERVATION EPROUVETTE BETON	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Beige, Blanc	194	P253* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> CONSERVATION EPROUVETTE BETON	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	/	195	P254* N	/	AN	/	Non
RDC -> CONSERVATION EPROUVETTE BETON	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment	Gris	196	P255* N	/	AN	enduit rebouchage	Non
RDC -> CONSERVATION EPROUVETTE BETON	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Beige, Blanc	194	P398 N	/	AN	/	Non
RDC -> CONSERVATION EPROUVETTE BETON	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment, Peint	Beige, Gris	197	Idem P 259	/	AN	/	Oui
RDC -> SALLE CIMENT MALAXAGE	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment, Peint	Beige, Gris	197	P259* P	/	AN	/	Oui
RDC -> SALLE CIMENT MALAXAGE	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment, Peint	Beige, Gris	197	P260 P	/	AN	/	Oui
RDC -> SALLE CIMENT MALAXAGE	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Gris	193	P257 P	/	AN	/	Oui
RDC -> SALLE CIMENT MALAXAGE	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Gris	193	P400 P	/	AN	/	Oui
RDC -> SALLE CIMENT MALAXAGE	Equipements	Peintures	/	Beige	198	P261* P	/	AN	garde corps	Oui
RDC -> SALLE CIMENT MALAXAGE	Equipements	Peintures	/	Beige	198	P262 P	/	AN	garde corps	Oui
RDC -> SALLE CIMENT MALAXAGE	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	192	P256 N	/	AN	/	Non
RDC -> SALLE CIMENT MALAXAGE	Revêtements de sol	Ragréages	Granuleux	/	192	P256 N	/	AN	/	Non
RDC -> SALLE CIMENT MALAXAGE	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	192	P256 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> SALLE CIMENT MALAXAGE	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Beige, Blanc	194	P399 N	/	AN	/	Non
RDC -> SALLE CIMENT MALAXAGE	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Revêtements durs	Plaques menuiserie	Blanc	63	/	/	PN	/	Non
RDC -> PIECE 112	Faux plafonds	Plaques	Fibreux	/	178	/	S105	AN	/	Non
RDC -> PIECE 112	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	176	P242* N	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 112	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	176	P242* N	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 112	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Plâtreux	Beige	177	P243* N	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 112	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint	Beige	183	P244* N	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 112	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint	Beige	183	P245 N	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 112	Plafonds	Peintures décoratives	/	Foncé, Gris	19	Idem P 30	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 112	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux de cloisons	Plaque de plâtre	/	16	Idem P 21	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 112	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	17	Idem P 22	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 113	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Plâtreux	Beige	177	/	S104	AN	/	Non
RDC -> PIECE 113	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	176	/	S103	AN	/	Non
RDC -> PIECE 113	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	176	/	S103	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> PIECE 113	Plafonds	Panneaux collés	Fibreux	/	186	Idem P 247	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 113	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Revêtements durs	Plaques menuiserie	Blanc	63	/	/	PN	/	Non
RDC -> PIECE 113	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Plâtre	Blanc, Gris	185	Idem P 246	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 114	Plafonds	Panneaux collés	Fibreux	/	186	/	S108	AN	/	Non
RDC -> PIECE 114	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	176	Idem P 242	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 114	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	176	Idem P 242	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 114	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Revêtements durs	Plaques menuiserie	Blanc	63	/	/	PN	/	Non
RDC -> PIECE 114	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Plâtreux	Beige	177	Idem P 243	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 114	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Plâtre	Blanc, Gris	185	Idem P 246	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 115	Plafonds	Panneaux collés	Fibreux	/	186	P247* N	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 115	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Plâtre	Blanc, Gris	185	P246* N	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 115	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux de cloisons	Bois	/	184	/	S107	PN	/	Non
RDC -> PIECE 115	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	176	Idem P 242	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 115	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	176	Idem P 242	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> PIECE 115	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Revêtements durs	Plaques menuiserie	Blanc	63	/	/	PN	/	Non
RDC -> PIECE 115	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Plâtreux	Beige	177	Idem P 243	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 116	Plafonds	Panneaux collés	Fibreux	/	186	P248 N	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 116	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Plâtre	Blanc, Gris	185	P249 N	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 116	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	176	Idem P 242	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 116	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	176	Idem P 242	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 116	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Revêtements durs	Plaques menuiserie	Blanc	63	/	/	PN	/	Non
RDC -> PIECE 116	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Plâtreux	Beige	177	Idem P 243	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 116	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux de cloisons	Bois	/	184	/	/	PN	/	Non
RDC -> PIECE 117	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Plâtre	Blanc, Gris	185	/	S109	AN	/	Non
RDC -> PIECE 117	Faux plafonds	Plaques	/	/	187	/	S110	PN	laine minéral	Non
RDC -> PIECE 117	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	176	Idem P 242	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 117	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	176	Idem P 242	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> PIECE 117	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Revêtements durs	Plaques menuiserie	Blanc	63	/	/	PN	/	Non
RDC -> PIECE 117	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Plâtreux	Beige	177	Idem P 243	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 118	Faux plafonds	Plaques	Fibreux	/	178	P235* N	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 118	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	176	P233 N	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 118	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	176	P233 N	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 118	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Plâtreux	Beige	177	P234 N	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 118	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Jaune	175	/	S101	AN	/	Non
RDC -> PIECE 118	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux de cloisons	Plaque de plâtre	/	16	Idem P 21	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 118	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	17	Idem P 22	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 118	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	66	Idem P 131	/	AN	/	Non
RDC -> SALLE DE TRAVAIL GRANULATS	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Jaune	175	P231* N	/	AN	/	Non
RDC -> SALLE DE TRAVAIL GRANULATS	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Jaune	175	P232 N	/	AN	/	Non
RDC -> SALLE DE TRAVAIL GRANULATS	Plafonds	Peintures décoratives	/	Foncé, Gris	19	Idem P 30	/	AN	/	Non
RDC -> SALLE DE TRAVAIL GRANULATS	Revêtements de sol	Peintures de sol	Epais	Jaune	20	Idem P 25	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> SALLE DE TRAVAIL GRANULATS	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	20	Idem P 25	/	AN	/	Non
RDC -> SALLE DE TRAVAIL GRANULATS	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	20	Idem P 25	/	AN	/	Non
RDC -> SALLE DE TRAVAIL GRANULATS	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint	Rouge	23	Idem P 130	/	AN	/	Non
RDC -> SALLE DE TRAVAIL GRANULATS	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	66	Idem P 131	/	AN	/	Non
RDC -> ESSAIS GRANULATS	Plafonds	Peintures décoratives	/	Foncé, Gris	19	Idem P 30	/	AN	/	Non
RDC -> ESSAIS GRANULATS	Revêtements de sol	Peintures de sol	Epais	Jaune	20	Idem P 25	/	AN	/	Non
RDC -> ESSAIS GRANULATS	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	20	Idem P 25	/	AN	/	Non
RDC -> ESSAIS GRANULATS	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	20	Idem P 25	/	AN	/	Non
RDC -> ESSAIS GRANULATS	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint	Rouge	23	Idem P 130	/	AN	/	Non
RDC -> ESSAIS GRANULATS	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	66	Idem P 131	/	AN	/	Non
RDC -> CBR	Revêtements de sol	Peintures de sol	/	Clair, Vert	179	P236* N	/	AN	/	Non
RDC -> CBR	Revêtements de sol	Ragréages	Bitumineux	Noir	179	P236* N	/	AN	/	Non
RDC -> CBR	Revêtements de sol	Peintures de sol	/	Clair, Vert	179	P237 N	/	AN	/	Non
RDC -> CBR	Revêtements de sol	Ragréages	Bitumineux	Noir	179	P237 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> CBR	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	10	Idem P 8	/	AN	/	Non
RDC -> CBR	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	66	Idem P 131	/	AN	/	Non
RDC -> CBR	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Joints d'assemblage	Ciment	Gris	122	Idem P 161	/	AN	/	Non
RDC -> CBR BIS	Conduits	Conduits	PVC	Gris	180	/	S102	PN	/	Non
RDC -> CBR BIS	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Gris	181	P238* N	/	AN	/	Non
RDC -> CBR BIS	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Gris	181	P239 N	/	AN	/	Non
RDC -> CBR BIS	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Blanc, Gris	182	P240* N	/	AN	/	Non
RDC -> CBR BIS	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Blanc, Gris	182	P241 N	/	AN	/	Non
RDC -> CBR BIS	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	10	Idem P 8	/	AN	/	Non
RDC -> CBR BIS	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	62	Idem P 90	/	AN	/	Non
RDC -> CBR BIS	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	62	Idem P 90	/	AN	/	Non
RDC -> CBR BIS	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	66	Idem P 131	/	AN	/	Non
RDC -> CBR BIS	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Joints d'assemblage	Ciment	Gris	122	Idem P 161	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> ATELIER	Plafonds	Flocages	Cotonneux	Gris	164	P215* N	/	AN	/	Non
RDC -> ATELIER	Plafonds	Flocages	Cotonneux	Gris	164	P216 N	/	AN	/	Non
RDC -> ATELIER	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures décoratives	/	Rouge	167	P220* N	/	AN	/	Non
RDC -> ATELIER	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Joints de dilatation	Ciment	Gris	165	P217* N	/	AN	/	Non
RDC -> ATELIER	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Joints de dilatation	Ciment	Gris	165	P218 N	/	AN	/	Non
RDC -> ATELIER	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Gris	166	P219* N	/	AN	/	Non
RDC -> ATELIER	Conduits	Calorifugeages	Mousse expansée	Noir	168	P221* N	/	AN	/	Non
RDC -> ATELIER	Conduits	Colles de calorifugeage	/	Jaune	168	P221* N	/	AN	/	Non
RDC -> ATELIER	Conduits	Calorifugeages	Mousse expansée	Noir	169	P222* N	/	AN	/	Non
RDC -> ATELIER	Conduits	Colles de calorifugeage	/	Jaune	169	P222* N	/	AN	/	Non
RDC -> ATELIER	Conduits	Calorifugeages	Laine de roche	Jaune	147	/	S96	AN	/	Non
RDC -> ATELIER	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Bleu, Rouge, Orange	30	/	S97	AN	/	Non
RDC -> ATELIER	Revêtements de sol	Peintures de sol	/	Gris	27	Idem P 34	/	AN	/	Non
RDC -> ATELIER	Revêtements de sol	Ragréages	Bitumineux	Noir	27	Idem P 34	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> ATELIER	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	57	Idem P 82	/	AN	/	Non
RDC -> ATELIER	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Joints d'assemblage	Ciment	Gris	122	Idem P 161	/	AN	/	Non
RDC -> STOCK DIVERS	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint	Blanc	149	P198* N	/	AN	/	Non
RDC -> STOCK DIVERS	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	143	P190* N	/	AN	/	Non
RDC -> STOCK DIVERS	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	144	P191* N	/	AN	/	Non
RDC -> STOCK DIVERS	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment	Gris	145	P192* N	/	AN	enduit de autour de conduit	Non
RDC -> STOCK DIVERS	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment	Gris	145	P193 N	/	AN	enduit autour de conduit	Non
RDC -> STOCK DIVERS	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	57	P197 N	/	AN	/	Non
RDC -> STOCK DIVERS	Conduits	Conduits	/	Gris	146	P194* N	/	AN	peinture conduite	Non
RDC -> STOCK DIVERS	Conduits	Conduits	/	Gris	146	P195 N	/	AN	peinture conduite	Non
RDC -> STOCK DIVERS	Conduits	Calorifugeages	Laine de roche	Jaune	147	P196* N	/	AN	/	Non
RDC -> STOCK DIVERS	Conduits	Enveloppes de calorifuges	PVC	Gris	148	/	S89	PN	/	Non
RDC -> STOCK DIVERS	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Joints d'assemblage	Ciment	Gris	122	/	S90	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> STOCK DIVERS	Conduits	Calorifugeages	/	/	151	/	S91	MA	/	Non
RDC -> STOCK DIVERS	Plafonds	Joints de dilatation	Ciment	Gris	117	Idem P 156	/	AN	/	Non
RDC -> CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint	Blanc	149	P203 N	/	AN	/	Non
RDC -> CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	57	P86 N	/	AN	/	Non
RDC -> CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Revêtements bitumineux	/	Noir	61	P88* N	/	AN	/	Non
RDC -> CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	144	P204 N	/	AN	/	Non
RDC -> CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Bleu, Rouge, Orange	30	P87 N	/	AN	/	Non
RDC -> CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Liant plâtre + toile	Blanc	155	P205* N	/	AN	/	Non
RDC -> CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE	Conduits	Calorifugeages	Laine de roche	/	155	P205* N	/	AN	/	Non
RDC -> CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Liant plâtre + toile	Blanc	156	P206* N	/	AN	/	Non
RDC -> CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE	Conduits	Calorifugeages	Laine de roche	/	156	P206* N	/	AN	/	Non
RDC -> CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Liant plâtre + toile	Blanc	157	P207* N	/	AN	/	Non
RDC -> CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE	Conduits	Calorifugeages	Laine de roche	/	157	P207* N	/	AN	/	Non
RDC -> CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Bitumineux	Noir	159	P209* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE	Conduits	Calorifugeages	Liège	Noir	159	P209* N	/	AN	/	Non
RDC -> CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE	Conduits	Colles de calorifugeage	Bitumineux	Noir	159	P209* N	/	AN	/	Non
RDC -> CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Bitumineux	Noir	160	P210* N	/	AN	/	Non
RDC -> CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE	Conduits	Calorifugeages	Liège	Noir	160	P210* N	/	AN	/	Non
RDC -> CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE	Conduits	Colles de calorifugeage	Bitumineux	Noir	160	P210* N	/	AN	/	Non
RDC -> CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Liant plâtre + toile	Blanc	161	P211* N	/	AN	/	Non
RDC -> CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE	Conduits	Calorifugeages	Laine de roche	/	161	P211* N	/	AN	/	Non
RDC -> CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Liant plâtre + toile	Blanc	162	P212* N	/	AN	/	Non
RDC -> CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE	Conduits	Calorifugeages	Laine de roche	/	162	P212* N	/	AN	/	Non
RDC -> CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Joints d'assemblage	Ciment	Gris	3	P213 N	/	AN	/	Non
RDC -> CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Gris, Orange	163	P214* N	/	AN	/	Non
RDC -> CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	57	/	S93	AN	/	Non
RDC -> CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE	Conduits	Conduits	PVC	Gris	59	/	S36	PN	/	Non
RDC -> CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE	Conduits	Conduits	PVC	Gris	59	/	S37	PN	/	Non
RDC -> CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE	Conduits	Conduits	Métallique	/	60	/	S38	PN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Bleu, Rouge, Orange	30	/	S94	AN	/	Non
RDC -> CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE	Equipements	Peintures	/	Gris	130	/	S95	AN	/	Non
RDC -> CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE	Revêtements de sol	Peintures de sol	/	Gris	27	/	S35	AN	/	Non
RDC -> CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE	Revêtements de sol	Ragréages	Bitumineux	Noir	27	/	S35	AN	/	Non
RDC -> CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	10	Idem P 8	/	AN	/	Non
RDC -> CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE	Conduits	Calorifugeages	Mousse expansée	Noir	18	Idem P 23	/	AN	/	Non
RDC -> MG	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint	Blanc	149	/	S92	AN	/	Non
RDC -> MG	Conduits	Mastics	Dur	Marron	154	P202* P	/	AN	/	Oui
RDC -> MG	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	143	P199 N	/	AN	/	Non
RDC -> MG	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Bitumineux	Noir	152	P200* N	/	AN	/	Non
RDC -> MG	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Bitumineux	Noir	153	P201* N	/	AN	/	Non
RDC -> MG	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Joints d'assemblage	Ciment	Gris	122	Idem P 161	/	AN	/	Non
RDC -> 119 BIS INFORMATIQUE	Plafonds	Panneaux collés	Fibreux	/	209	P282* N	/	AN	/	Non
RDC -> 119 BIS INFORMATIQUE	Plafonds	Panneaux collés	Fibreux	/	209	P283 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> 119 BIS INFORMATIQUE	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	206	P276* N	/	AN	/	Non
RDC -> 119 BIS INFORMATIQUE	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	206	P277 N	/	AN	/	Non
RDC -> 119 BIS INFORMATIQUE	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Granuleux	Clair, Marron	207	P278* N	/	AN	/	Non
RDC -> 119 BIS INFORMATIQUE	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Granuleux	Clair, Marron	207	P279 N	/	AN	/	Non
RDC -> 119 BIS INFORMATIQUE	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Revêtements durs	Fibres-ciment	/	208	P280* N	/	AN	panneaux collés	Non
RDC -> 119 BIS INFORMATIQUE	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Revêtements durs	Fibres-ciment	/	208	P281 N	/	AN	/	Non
RDC -> 119 BIS INFORMATIQUE	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux de cloisons	Collé	/	210	P284* N	/	AN	/	Non
RDC -> 119 BIS INFORMATIQUE	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux de cloisons	Collé	/	210	P285 N	/	AN	/	Non
RDC -> 119 BIS INFORMATIQUE	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Granuleux	Clair, Marron	211	P286* N	/	AN	/	Non
RDC -> 119 BIS INFORMATIQUE	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Granuleux	Clair, Marron	211	P287 N	/	AN	/	Non
RDC -> 119 BIS INFORMATIQUE	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Joints d'assemblage	Ciment	Gris	4	/	S118	AN	/	Non
RDC -> 119 BIS INFORMATIQUE	Faux plafonds	Plaques	/	/	212	/	S119	MA	2015	Non
RDC -> 119 BIS INFORMATIQUE	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Beige	38	Idem P 55	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> 119 BIS INFORMATIQUE	Revêtements de sol	Ragréages	Granuleux	Gris	38	Idem P 55	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 119	Faux plafonds	Plaques	/	/	204	P273* N	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 119	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment	Blanc, Gris	205	P274* N	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 119	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment	Blanc, Gris	205	P275 N	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 119	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	201	P267* N	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 119	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	201	P268 N	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 119	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Silicone	Marron	202	P269* N	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 119	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Silicone	Marron	202	P270 N	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 119	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	203	P271* N	/	AN	/	Non
RDC -> PIECE 119	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	203	P272 N	/	AN	/	Non
RDC -> MACHINERIE 1	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Bleu, Rouge, Orange	30	/	S98	AN	/	Non
RDC -> MACHINERIE 1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Joints d'assemblage	Ciment	Gris	4	/	S99	AN	/	Non
RDC -> MACHINERIE 1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Joints de dilatation	Ciment	Gris	165	/	S100	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> MACHINERIE 1	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Liant plâtre + toile	/	170	P223* N	/	AN	/	Non
RDC -> MACHINERIE 1	Conduits	Calorifugeages	Laine de roche	/	170	P223* N	/	AN	/	Non
RDC -> MACHINERIE 1	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint	Blanc	149	Idem P 198	/	AN	/	Non
RDC -> MACHINERIE 1	Revêtements de sol	Peintures de sol	/	Gris	27	Idem P 34	/	AN	/	Non
RDC -> MACHINERIE 1	Revêtements de sol	Ragréages	Bitumineux	Noir	27	Idem P 34	/	AN	/	Non
RDC -> MACHINERIE 1	Revêtements de sol	Peintures de sol	/	Gris	27	Idem P 34	/	AN	/	Non
RDC -> MACHINERIE 1	Revêtements de sol	Ragréages	Bitumineux	Noir	27	Idem P 34	/	AN	/	Non
RDC -> MACHINERIE 1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Joints d'assemblage	Ciment	Gris	122	Idem P 161	/	AN	/	Non
RDC -> LOCAL SOLEO	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint	Beige	129	/	S79	AN	/	Non
RDC -> LOCAL SOLEO	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Bitumineux, Carton	/	131	/	S80	AN	/	Oui
RDC -> LOCAL SOLEO	Conduits	Calorifugeages	Laine de roche	/	131	/	S80	AN	/	Oui
RDC -> LOCAL SOLEO	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Carton, Enduit	Gris	133	/	S81	AN	/	Non
RDC -> LOCAL SOLEO	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Bitumineux, Carton	Beige, Noir	136	P182* N	/	AN	/	Non
RDC -> LOCAL SOLEO	Conduits	Calorifugeages	Laine de roche	/	136	P182* N	/	AN	/	Non
RDC -> LOCAL SOLEO	Revêtements de sol	Peintures de sol	Epais	Jaune	20	Idem P 25	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> LOCAL SOLEO	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	20	Idem P 25	/	AN	/	Non
RDC -> LOCAL SOLEO	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	20	Idem P 25	/	AN	/	Non
RDC -> LOCAL SOLEO	Equipements	Peintures	/	Gris	130	Idem P 173	/	AN	/	Non
RDC -> ESSAIS BRUYANT	Plafonds	Plots de colle	/	Jaune	139	P185* N	/	AN	colle + mousse	Non
RDC -> ESSAIS BRUYANT	Plafonds	Plots de colle	/	Jaune	139	P186 N	/	AN	colle + mousse	Non
RDC -> ESSAIS BRUYANT	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles	Dur	Jaune	138	P183* N	/	AN	colle + mousse	Non
RDC -> ESSAIS BRUYANT	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles	Dur	Jaune	138	P184 N	/	AN	/	Non
RDC -> ESSAIS BRUYANT	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Bitumineux, Carton	Marron, Noir	127	/	S83	AN	/	Non
RDC -> ESSAIS BRUYANT	Conduits	Calorifugeages	Laine de roche	/	127	/	S83	AN	/	Non
RDC -> ESSAIS BRUYANT	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Bitumineux, Carton	Marron, Noir	128	/	S84	AN	/	Non
RDC -> ESSAIS BRUYANT	Conduits	Calorifugeages	Laine de roche	/	128	/	S84	AN	/	Non
RDC -> ESSAIS BRUYANT	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Carton, Enduit	Gris	133	/	S85	AN	/	Non
RDC -> ESSAIS BRUYANT	Conduits	Conduits	PVC	/	137	/	S86	PN	/	Non
RDC -> ESSAIS BRUYANT	Conduits	Conduits	PVC	/	137	/	S88	PN	/	Non
RDC -> ESSAIS BRUYANT	Revêtements de sol	Peintures de sol	Epais	Jaune	20	Idem P 25	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> ESSAIS BRUYANT	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	20	Idem P 25	/	AN	/	Non
RDC -> ESSAIS BRUYANT	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	20	Idem P 25	/	AN	/	Non
RDC -> ESSAIS BRUYANT	Equipements	Peintures	/	Gris	130	Idem P 173	/	AN	/	Non
RDC -> RESERVE CHIMIE	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Bitumineux	Noir	123	/	S75	AN	/	Non
RDC -> RESERVE CHIMIE	Conduits	Calorifugeages	Liège	Noir	123	/	S75	AN	/	Non
RDC -> RESERVE CHIMIE	Conduits	Enveloppes de calorifuges	/	Noir	124	/	S76	AN	/	Non
RDC -> RESERVE CHIMIE	Conduits	Calorifugeages	Liège	Marron, Noir	124	/	S76	AN	/	Non
RDC -> RESERVE CHIMIE	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Carton	Marron, Gris	125	/	S77	AN	/	Non
RDC -> RESERVE CHIMIE	Conduits	Calorifugeages	Laine de roche	/	125	/	S77	AN	/	Non
RDC -> RESERVE CHIMIE	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Carton	Marron, Noir	126	/	S78	AN	/	Non
RDC -> RESERVE CHIMIE	Conduits	Calorifugeages	Laine de roche	/	126	/	S78	AN	/	Non
RDC -> RESERVE CHIMIE	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint	Beige	129	P170* N	/	AN	/	Non
RDC -> RESERVE CHIMIE	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint	Beige	129	P171 N	/	AN	/	Non
RDC -> RESERVE CHIMIE	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Bleu, Orange	121	P159* N	/	AN	/	Non
RDC -> RESERVE CHIMIE	Equipements	Peintures	/	Gris	130	P172 N	/	AN	support conduite	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> RESERVE CHIMIE	Plafonds	Peintures décoratives	/	Foncé, Gris	19	Idem P 30	/	AN	/	Non
RDC -> RESERVE CHIMIE	Revêtements de sol	Peintures de sol	Epais	Jaune	20	Idem P 25	/	AN	/	Non
RDC -> RESERVE CHIMIE	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	20	Idem P 25	/	AN	/	Non
RDC -> RESERVE CHIMIE	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	20	Idem P 25	/	AN	/	Non
RDC -> MENAGE	Revêtements de sol	Peintures de sol	/	Gris	27	/	S67	AN	/	Non
RDC -> MENAGE	Revêtements de sol	Ragréages	Bitumineux	Noir	27	/	S67	AN	/	Non
RDC -> MENAGE	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Bleu, Orange	121	P160 N	/	AN	/	Non
RDC -> MENAGE	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Joints d'assemblage	Ciment	Gris	122	P162 N	/	AN	/	Non
RDC -> MACHINERIE 2	Conduits	Conduits	PVC	Gris	120	/	S70	PN	/	Non
RDC -> MACHINERIE 2	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Bleu, Orange	121	/	S71	AN	/	Non
RDC -> MACHINERIE 2	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Joints d'assemblage	Ciment	Gris	122	/	S73	AN	/	Non
RDC -> MACHINERIE 2	Revêtements de sol	Peintures de sol	/	Gris	27	/	S68	AN	/	Non
RDC -> MACHINERIE 2	Revêtements de sol	Ragréages	Bitumineux	Noir	27	/	S68	AN	/	Non
RDC -> MACHINERIE 2	Plafonds	Joints de dilatation	Ciment	Gris	117	/	S69	AN	/	Non
RDC -> DGT 8	Conduits	Conduits	PVC	/	7	/	S5	PN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> DGT 8	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	10	/	S4	AN	/	Non
RDC -> DGT 8	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	11	P16 N	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 8	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Rose	11	P16 N	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 8	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	11	P16 N	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 8	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Granuleux	Gris	12	P17 N	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 8	Conduits	Calorifugeages	Laine de verre	/	13	P18* N	/	AN	intérieur du conduit	Non
RDC -> DGT 8	Faux plafonds	Plaques	Fibreux	/	5	/	/	MA	/	Non
RDC -> SALLE D'ESSAIS DES SAULES	Plafonds	Plots de colle	/	Jaune	86	P118* N	/	AN	/	Non
RDC -> SALLE D'ESSAIS DES SAULES	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Plâtreux	Blanc	78	P110* P	/	AN	/	Oui
RDC -> SALLE D'ESSAIS DES SAULES	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Bande tissée	/	80	P112* P	/	AN	/	Oui
RDC -> SALLE D'ESSAIS DES SAULES	Revêtements de sol	Peintures de sol	/	Jaune	71	P103* N	/	AN	/	Non
RDC -> SALLE D'ESSAIS DES SAULES	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	Gris	71	P103* N	/	AN	/	Non
RDC -> SALLE D'ESSAIS DES SAULES	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	72	P104* N	/	AN	/	Non
RDC -> SALLE D'ESSAIS DES SAULES	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Blanc	74	P106* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> SALLE D'ESSAIS DES SAULES	Murs et cloisons maçonnées "endur"	Joints d'assemblage	Ciment	Gris	73	P105* N	/	AN	/	Non
RDC -> SALLE D'ESSAIS DES SAULES	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Bitumineux	Noir	75	P107* N	/	AN	/	Non
RDC -> SALLE D'ESSAIS DES SAULES	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Bitumineux	Noir	76	P108* N	/	AN	/	Non
RDC -> SALLE D'ESSAIS DES SAULES	Conduits	Calorifugeages	Laine de roche	/	77	P109* N	/	AN	/	Non
RDC -> SALLE D'ESSAIS DES SAULES	Conduits	Calorifugeages	Laine de roche	/	79	P111* N	/	AN	/	Non
RDC -> SALLE D'ESSAIS DES SAULES	Conduits	Calorifugeages	Laine de roche	/	81	P113* N	/	AN	/	Non
RDC -> SALLE D'ESSAIS DES SAULES	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Bitumineux	Noir	82	P114* N	/	AN	/	Non
RDC -> SALLE D'ESSAIS DES SAULES	Conduits	Calorifugeages	Liège	Noir	83	P115* N	/	AN	/	Non
RDC -> SALLE D'ESSAIS DES SAULES	Conduits	Rubans adhésifs	Colle	Jaune	84	P116* N	/	AN	/	Non
RDC -> SALLE D'ESSAIS DES SAULES	Portes coupe-feu	Isolants intérieurs	/	Marron	85	P117* N	/	AN	/	Non
RDC -> SALLE D'ESSAIS DES SAULES	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Fibreux	Blanc	87	P119* N	/	AN	/	Non
RDC -> SALLE D'ESSAIS DES SAULES	Portes coupe-feu	Isolants intérieurs	/	Marron	85	/	S53	AN	/	Non
RDC -> SALLE D'ESSAIS DES SAULES	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Fibreux	Blanc	87	/	S54	AN	/	Non
RDC -> SALLE D'ESSAIS DES SAULES	Conduits	Conduits	PVC	Gris	88	/	S55	PN	/	Non
RDC -> SALLE D'ESSAIS DES SAULES	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	10	Idem P 8	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> SALLE D'ESSAIS DES SAULES	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	57	Idem P 82	/	AN	/	Non
RDC -> Couloir	Faux plafonds	Plaques	Bois	/	190	/	S113	PN	/	Non
RDC -> Couloir	Equipements	Peintures	/	Jaune	191	P250* N	/	AN	élément unique	Non
RDC -> Couloir	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	176	Idem P 242	/	AN	/	Non
RDC -> Couloir	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	176	Idem P 242	/	AN	/	Non
RDC -> Couloir	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Plâtreux	Beige	177	Idem P 243	/	AN	/	Non
RDC -> Couloir	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Plâtre	Blanc, Gris	185	Idem P 246	/	AN	/	Non
RDC -> CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Joints d'assemblage	Ciment	Gris	122	Idem P 161	/	AN	/	Non
Toiture	Toitures	Bardeaux bitumineux	/	Jaune, Gris	263	P366* N	/	AN	autour du chapeau	Non
Toiture	Verrières	Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature	Fibreux	/	266	P370* P	/	AN	/	Oui
Toiture	Verrières	Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature	Fibreux	/	266	P371 P	/	AN	/	Oui
Toiture	Etanchéité de toiture terrasse	Revêtements bitumineux relevés	/	Noir	262	P365* N	/	AN	/	Non
Toiture	Etanchéité de toiture terrasse	Revêtements bitumineux relevés	/	Noir	262	P367 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Toiture	Verrières	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	/	/	265	P369* N	/	AN	/	Non
Toiture	Etanchéité de toiture terrasse	Revêtements bitumineux parties planes	/	/	261	/	S142	DC	Rapport d'évaluation de l'état de conservation - Rapport_reperage_amiante_Nov 2016 - 28/11/2016	Non
R+1	Faux plafonds	Plaques	/	/	257	/	S139	DC	Rapport d'évaluation de l'état de conservation - Rapport_reperage_amiante_Nov 2016 - 28/11/2016	Oui
R+1 -> DGT 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Blanc	228	P315* P	/	AN	/	Oui
R+1 -> DGT 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Blanc	228	P319 P	/	AN	/	Oui
R+1 -> DGT 1	Revêtements de sol	Joints de dilatation et d'assemblage	Caoutchouc	Noir	226	P312* N	/	AN	/	Non
R+1 -> DGT 1	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	P313* N	/	AN	/	Non
R+1 -> DGT 1	Revêtements de sol	Joints de dilatation et d'assemblage	Caoutchouc	Noir	226	P317 N	/	AN	/	Non
R+1 -> DGT 1	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	P318 N	/	AN	/	Non
R+1 -> DGT 1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	225	P314* N	/	AN	/	Non
R+1 -> DGT 1	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint	Marron, Blanc, Gris, Orange	229	P316* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> DGT 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Moquettes murales	Toile	/	243	P334* N	/	AN	/	Non
R+1 -> DGT 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Moquettes murales	Toile	/	243	P335 N	/	AN	/	Non
R+1 -> DGT 1	Portes palière monte-charges	Panneaux	Peint	Rouge, Gris	230	P320* N	/	AN	/	Non
R+1 -> DGT 1	Portes palière monte-charges	Panneaux	Peint	Clair, Gris	231	P321* N	/	AN	/	Non
R+1 -> LOCAL 1	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint	Gris	248	P344* N	/	AN	/	Non
R+1 -> LOCAL 1	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint	Gris	248	P345 N	/	AN	/	Non
R+1 -> LOCAL 1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	249	P346* N	/	AN	/	Non
R+1 -> LOCAL 1	Conduits	Calorifugeages	Laine de verre	/	250	P347* N	/	AN	/	Non
R+1 -> LOCAL 1	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Bitumineux	Noir	250	P347* N	/	AN	/	Non
R+1 -> LOCAL 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Blanc	228	/	S135	AN	/	Oui
R+1 -> LOCAL 1	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> LOCAL 2	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	249	/	S136	AN	/	Non
R+1 -> LOCAL 2	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint	Gris	248	/	S137	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> LOCAL 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Blanc	228	Idem P 315	/	AN	/	Oui
R+1 -> LOCAL 2	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> LOCAL 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Blanc	228	Idem P 315	/	AN	/	Oui
R+1 -> LOCAL 3	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> LOCAL 4	Revêtements de sol	Dalles de sol	/	Gris	254	P354* P	/	AN	/	Oui
R+1 -> LOCAL 4	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	254	P354* P	/	AN	/	Oui
R+1 -> LOCAL 4	Revêtements de sol	Dalles de sol	/	Gris	254	P355 P	/	AN	/	Oui
R+1 -> LOCAL 4	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	254	P355 P	/	AN	/	Oui
R+1 -> LOCAL 4	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	249	P348 N	/	AN	/	Non
R+1 -> LOCAL 4	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Silicone	Jaune	251	P351* N	/	AN	/	Non
R+1 -> LOCAL 4	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles	Dur	Jaune	253	P352* N	/	AN	/	Non
R+1 -> LOCAL 4	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles	Dur	Jaune	253	P353 N	/	AN	/	Non
R+1 -> LOCAL 4	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> LOCAL 5	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Silicone	Jaune	251	P349 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> LOCAL 5	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	/	252	P350* N	/	AN	/	Non
R+1 -> LOCAL 6	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment	Clair, Gris	222	P302* N	/	AN	/	Non
R+1 -> LOCAL 6	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Beige	220	P300* P	/	AN	/	Oui
R+1 -> LOCAL 6	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	218	P298* N	/	AN	/	Non
R+1 -> LOCAL 6	Revêtements de sol	Ragréages	Granuleux	/	218	P298* N	/	AN	/	Non
R+1 -> LOCAL 6	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	/	223	P303* N	/	AN	gaine technique	Non
R+1 -> LOCAL 6	Revêtements de sol	Rebouchages autour de conduits	Plâtreux	Beige	224	P304* N	/	AN	/	Non
R+1 -> LOCAL 6	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	290	P299* N	/	AN	/	Non
R+1 -> LOCAL 6	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Beige	221	P301* N	/	AN	/	Non
R+1 -> LOCAL 6	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Beige	221	P406 N	/	AN	/	Non
R+1 -> LOCAL 6	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Bitumineux, Carton	Noir	260	P364* N	/	AN	/	Non
R+1 -> LOCAL 6	Conduits	Calorifugeages	Laine de verre	/	260	P364* N	/	AN	/	Non
R+1 -> LOCAL 7	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> LOCAL 7	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> LOCAL 7	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> LOCAL 7	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> LOCAL 8	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> LOCAL 8	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> LOCAL 8	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> LOCAL 8	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> LOCAL 8	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> LOCAL 8	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> LOCAL 8	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> LOCAL 9	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> LOCAL 9	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> LOCAL 9	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> LOCAL 9	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> LOCAL 9	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> LOCAL 9	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> LOCAL 9	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> LOCAL 10	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	P331* N	/	AN	/	Non
R+1 -> LOCAL 10	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	P331* N	/	AN	/	Non
R+1 -> LOCAL 10	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> LOCAL 10	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> LOCAL 10	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> WC 1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Beige	221	/	S122	AN	/	Non
R+1 -> WC 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Beige	220	/	S123	AN	/	Oui
R+1 -> WC 1	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	218	/	S125	AN	/	Non
R+1 -> WC 1	Revêtements de sol	Ragréages	Granuleux	/	218	/	S125	AN	/	Non
R+1 -> WC 1	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment	Clair, Gris	222	/	S121	AN	/	Non
R+1 -> WC 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	290	P397 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> WC 2	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment	Clair, Gris	222	P309 N	/	AN	/	Non
R+1 -> WC 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	219	P306* P	/	AN	/	Oui
R+1 -> WC 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Beige	220	P307 P	/	AN	/	Oui
R+1 -> WC 2	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	218	P305 N	/	AN	/	Non
R+1 -> WC 2	Revêtements de sol	Ragréages	Granuleux	/	218	P305 N	/	AN	/	Non
R+1 -> WC 2	Revêtements de sol	Rebouchages autour de conduits	Plâtreux	Beige	224	P311 N	/	AN	/	Non
R+1 -> WC 2	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	225	P310 N	/	AN	/	Non
R+1 -> WC 2	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Beige	221	P396 N	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 200	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 200	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 200	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 200	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Rouge	233	Idem P 323	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 200	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Rouge	233	Idem P 323	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 201	Conduits	Conduits	/	Gris	235	/	S130	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> PIECE 201	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	237	P328* N	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 201	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	P329 N	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 201	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	P329 N	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 201	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Fibreux	Gris	284	P395* N	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 201	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 201	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 201	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 201	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Epais, Peint	Rouge, Gris	234	Idem P 324	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 201	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Rouge	233	Idem P 323	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 201	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Rouge	233	Idem P 323	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 202	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Epais, Peint	Rouge, Gris	234	/	S146	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 202	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 202	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 202	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> PIECE 202	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	237	Idem P 328	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 202	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 202	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 202	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Rouge	233	Idem P 323	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 202	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Rouge	233	Idem P 323	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 203	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 203	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 203	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 203	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 203	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 203	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 203	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 203	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Rouge	233	Idem P 323	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 203	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Rouge	233	Idem P 323	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> PIECE 203 BIS	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 203 BIS	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 203 BIS	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 203 BIS	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 203 BIS	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 203 BIS	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 203 BIS	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 204	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint	Beige, Jaune, Noir	239	/	S131	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 204	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 204	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 204	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 204	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	237	Idem P 328	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 204	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 204	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> PIECE 204	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 204	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 204	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Rouge	233	Idem P 323	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 204	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Rouge	233	Idem P 323	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 204 BIS REPROGRAPHIE	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 204 BIS REPROGRAPHIE	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 204 BIS REPROGRAPHIE	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 204 BIS REPROGRAPHIE	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 204 BIS REPROGRAPHIE	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 204 BIS REPROGRAPHIE	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 204 BIS REPROGRAPHIE	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 204 TER	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	237	/	S132	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 204 TER	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint	Beige, Jaune, Noir	239	P330* N	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 204 TER	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> PIECE 204 TER	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 204 TER	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 204 TER	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 204 TER	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 204 TER	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 204 TER	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 204 TER	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Rouge	233	Idem P 323	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 204 TER	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Rouge	233	Idem P 323	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 205	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 205	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 205	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 205	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 205	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 205	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> PIECE 205	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 205	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Rouge	233	Idem P 323	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 205	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Rouge	233	Idem P 323	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 206	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 206	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 206	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 206	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 206	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 206	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 206	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 206	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Rouge	233	Idem P 323	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 206	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Rouge	233	Idem P 323	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 206 BIS	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	242	P333* N	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 206 BIS	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 206 BIS	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> PIECE 206 BIS	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 206 BIS	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 206 BIS	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 206 BIS	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 206 BIS	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 206 BIS	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Rouge	233	Idem P 323	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 206 BIS	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Rouge	233	Idem P 323	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 207	Conduits	Conduits	/	Gris	240	P332* N	/	AN	peinture conduit	Non
R+1 -> PIECE 207	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 207	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 207	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 207	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Epais, Peint	Rouge, Gris	234	Idem P 324	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 207	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	237	Idem P 328	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 207	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> PIECE 207	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 207	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 207	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 207	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Rouge	233	Idem P 323	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 207	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Rouge	233	Idem P 323	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 208	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 208	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 208	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 208	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 208	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 208	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 208	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 208	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Rouge	233	Idem P 323	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 208	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Rouge	233	Idem P 323	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 209	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> PIECE 209	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 209	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 209	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Epais, Peint	Rouge, Gris	234	Idem P 324	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 209	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	237	Idem P 328	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 209	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 209	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 209	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 209	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 209	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Rouge	233	Idem P 323	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 209	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Rouge	233	Idem P 323	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 209	Conduits	Conduits	/	Gris	235	Idem P 325	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 210	Conduits	Conduits	/	Gris	240	/	S147	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 210	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Rouge	233	/	S149	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 210	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> PIECE 210	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 210	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 210	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Epais, Peint	Rouge, Gris	234	Idem P 324	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 210	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	237	Idem P 328	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 210	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 210	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 210	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 210	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 210 BIS	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 210 BIS	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 210 BIS	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 210 BIS	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 210 BIS	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 210 BIS	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> PIECE 210 BIS	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 211	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 211	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 211	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 211	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 211	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 211	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 211	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 211	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Rouge	233	Idem P 323	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 211	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Rouge	233	Idem P 323	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 212	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 212	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 212	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 212	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Epais, Peint	Rouge, Gris	234	Idem P 324	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> PIECE 212	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	237	Idem P 328	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 212	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 212	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 212	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 212	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 212	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Rouge	233	Idem P 323	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 212	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Rouge	233	Idem P 323	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 212	Conduits	Conduits	/	Gris	235	Idem P 325	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 212 BIS	Conduits	Conduits	Métallique	/	241	/	S133	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 212 BIS	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 212 BIS	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 212 BIS	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 212 BIS	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 212 BIS	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> PIECE 212 BIS	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 212 BIS	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 212 TER	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 212 TER	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 212 TER	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 212 TER	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 212 TER	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 212 TER	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 212 TER	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 213	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 213	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 213	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 213	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Epais, Peint	Rouge, Gris	234	Idem P 324	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 213	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	237	Idem P 328	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> PIECE 213	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 213	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 213	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 213	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 213	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Rouge	233	Idem P 323	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 213	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Rouge	233	Idem P 323	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 213	Conduits	Conduits	/	Gris	240	Idem P 332	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 214	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 214	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 214	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 214	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 214	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 214	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 214	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> PIECE 214	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Rouge	233	Idem P 323	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 214	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Rouge	233	Idem P 323	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 215	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 215	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 215	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 215	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Epais, Peint	Rouge, Gris	234	Idem P 324	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 215	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	237	Idem P 328	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 215	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 215	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 215	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 215	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 215	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Rouge	233	Idem P 323	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 215	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Rouge	233	Idem P 323	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 215	Conduits	Conduits	/	Gris	235	Idem P 325	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> PIECE 215 BIS	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 215 BIS	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 215 BIS	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 215 BIS	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Epais, Peint	Rouge, Gris	234	Idem P 324	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 215 BIS	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	237	Idem P 328	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 215 BIS	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 215 BIS	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 215 BIS	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 215 BIS	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 215 BIS	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Rouge	233	Idem P 323	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 215 BIS	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Rouge	233	Idem P 323	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 215 BIS	Conduits	Conduits	/	Gris	240	Idem P 332	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 215 TER	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 215 TER	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> PIECE 215 TER	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 215 TER	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 215 TER	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 215 TER	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 215 TER	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 215 TER	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Rouge	233	Idem P 323	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 215 TER	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Rouge	233	Idem P 323	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 216	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 216	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 216	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 216	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 216	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 216	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 216	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> PIECE 216 TER	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 216 TER	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 216 TER	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 216 TER	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 216 TER	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 216 TER	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 216 TER	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 217 BIS	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 217 BIS	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 217 BIS	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 217 BIS	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 217 BIS	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 217 BIS	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 217 BIS	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> ROBERVAL	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> ROBERVAL	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> ROBERVAL	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> ROBERVAL	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> ROBERVAL	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> ROBERVAL	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> ROBERVAL	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> 219 AVAGADRO	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> 219 AVAGADRO	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> 219 AVAGADRO	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> 219 AVAGADRO	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> 219 AVAGADRO	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> 219 AVAGADRO	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> 219 AVAGADRO	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> 218 NEWTON	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> 218 NEWTON	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> 218 NEWTON	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> 218 NEWTON	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> 218 NEWTON	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> 218 NEWTON	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> 218 NEWTON	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> 218 NEWTON	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Rouge	233	Idem P 323	/	AN	/	Non
R+1 -> 218 NEWTON	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Rouge	233	Idem P 323	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 220	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 220	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 220	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 220	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Epais, Peint	Rouge, Gris	234	Idem P 324	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 220	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	237	Idem P 328	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> PIECE 220	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 220	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 220	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 220	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 220	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Rouge	233	Idem P 323	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 220	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Rouge	233	Idem P 323	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 220	Conduits	Conduits	/	Gris	235	Idem P 325	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 221	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 221	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 221	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 221	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Epais, Peint	Rouge, Gris	234	Idem P 324	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 221	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	237	Idem P 328	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 221	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 221	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> PIECE 221	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 221	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 221	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Rouge	233	Idem P 323	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 221	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Rouge	233	Idem P 323	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 221	Conduits	Conduits	/	Gris	240	Idem P 332	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 221 BIS	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 221 BIS	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 221 BIS	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 221 BIS	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 221 BIS	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 221 BIS	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 221 BIS	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> SALLE CRYOSTATS	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> SALLE CRYOSTATS	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> SALLE CRYOSTATS	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> SALLE CRYOSTATS	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> SALLE CRYOSTATS	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> SALLE CRYOSTATS	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> SALLE CRYOSTATS	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> SALLE DE GEL	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> SALLE DE GEL	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> SALLE DE GEL	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> SALLE DE GEL	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> SALLE DE GEL	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> SALLE DE GEL	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> SALLE DE GEL	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 223	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 223	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> PIECE 223	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 223	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 223	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 223	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 223	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 223	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Rouge	233	Idem P 323	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 223	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Rouge	233	Idem P 323	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 225	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 225	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 225	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 225	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Epais, Peint	Rouge, Gris	234	Idem P 324	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 225	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	237	Idem P 328	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 225	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> PIECE 225	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 225	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 225	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 225	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Rouge	233	Idem P 323	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 225	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Rouge	233	Idem P 323	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 225	Conduits	Conduits	/	Gris	235	Idem P 325	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 225	Conduits	Conduits	/	Gris	240	Idem P 332	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 226	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 226	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 226	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 226	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	237	Idem P 328	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 226	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 226	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 226	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> PIECE 226	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 226	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Rouge	233	Idem P 323	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 226	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Rouge	233	Idem P 323	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 227	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 227	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 227	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 227	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Epais, Peint	Rouge, Gris	234	Idem P 324	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 227	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	237	Idem P 328	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 227	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 227	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 227	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 227	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 227	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Rouge	233	Idem P 323	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 227	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Rouge	233	Idem P 323	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> PIECE 227	Conduits	Conduits	/	Gris	240	Idem P 332	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 228	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Moquettes murales	Toile	/	243	/	S134	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 228	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 228	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 228	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 228	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Epais, Peint	Rouge, Gris	234	Idem P 324	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 228	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 228	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 228	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 228	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 228	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Rouge	233	Idem P 323	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 228	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Rouge	233	Idem P 323	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 228	Conduits	Conduits	/	Gris	235	Idem P 325	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 229	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> PIECE 229	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 229	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 229	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Epais, Peint	Rouge, Gris	234	Idem P 324	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 229	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	237	Idem P 328	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 229	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 229	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 229	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 229	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 229	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Rouge	233	Idem P 323	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 229	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Rouge	233	Idem P 323	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 229	Conduits	Conduits	/	Gris	240	Idem P 332	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 230	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	/	S126	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 230	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	232	P322* N	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 230	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Rouge	233	P323* N	/	AN	dormant de fenêtre	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> PIECE 230	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 230	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 230	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 230	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 231	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	232	/	S128	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 231	Revêtements de sol	Joints de dilatation et d'assemblage	Caoutchouc	Noir	226	/	S127	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 231	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Epais, Peint	Rouge, Gris	234	P324* N	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 231	Conduits	Conduits	/	Gris	235	P325* N	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 231	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 231	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 231	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 231	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 231	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> PIECE 231	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Rouge	233	Idem P 323	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 231	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Rouge	233	Idem P 323	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 232	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Epais, Peint	Rouge, Gris	234	/	S129	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 232	Conduits	Calorifugeages	Mousse expansée	/	236	P326* P	/	AN	/	Oui
R+1 -> PIECE 232	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Carton	Gris	236	P326* P	/	AN	/	Oui
R+1 -> PIECE 232	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	237	P327 N	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 232	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 232	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 232	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 232	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 232	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 232	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	232	Idem P 322	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 232	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Rouge	233	Idem P 323	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 232	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Rouge	233	Idem P 323	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> SALLE GEORGES DE LA TOUR	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Blanc	256	P357* N	/	AN	/	Non
R+1 -> SALLE GEORGES DE LA TOUR	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Blanc	256	P358 N	/	AN	/	Non
R+1 -> SALLE GEORGES DE LA TOUR	Revêtements de sol	Moquettes	/	Marron	255	P356* N	/	AN	/	Non
R+1 -> SALLE GEORGES DE LA TOUR	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	255	P356* N	/	AN	/	Non
R+1 -> SALLE GEORGES DE LA TOUR	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles	/	Jaune	258	P359* N	/	AN	/	Non
R+1 -> SALLE GEORGES DE LA TOUR	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles	/	Jaune	258	P360 N	/	AN	/	Non
R+1 -> SALLE GEORGES DE LA TOUR	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	/	S138	AN	/	Non
R+1 -> SALLE GEORGES DE LA TOUR	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	/	S138	AN	/	Non
R+1 -> SALLE GEORGES DE LA TOUR	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> SALLE LOUIS MAJORELLE	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Beige	246	P339* N	/	AN	/	Non
R+1 -> SALLE LOUIS MAJORELLE	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	244	P336* N	/	AN	/	Non
R+1 -> SALLE LOUIS MAJORELLE	Revêtements de sol	Moquettes	Toile	Rouge	244	P336* N	/	AN	/	Non
R+1 -> SALLE LOUIS MAJORELLE	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Blanc, Gris	244	P336* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> SALLE LOUIS MAJORELLE	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	244	P337 N	/	AN	/	Non
R+1 -> SALLE LOUIS MAJORELLE	Revêtements de sol	Moquettes	Toile	Rouge	244	P337 N	/	AN	/	Non
R+1 -> SALLE LOUIS MAJORELLE	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Blanc, Gris	244	P337 N	/	AN	/	Non
R+1 -> SALLE LOUIS MAJORELLE	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Beige	245	P338 N	/	AN	/	Non
R+1 -> SALLE EMILE GALLE	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Beige	246	P340 N	/	AN	/	Non
R+1 -> SALLE EMILE GALLE	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	247	P342* N	/	AN	/	Non
R+1 -> SALLE EMILE GALLE	Revêtements de sol	Moquettes	/	Gris	247	P342* N	/	AN	/	Non
R+1 -> SALLE EMILE GALLE	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	247	P342* N	/	AN	/	Non
R+1 -> SALLE EMILE GALLE	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	247	P343 N	/	AN	/	Non
R+1 -> SALLE EMILE GALLE	Revêtements de sol	Moquettes	/	Gris	247	P343 N	/	AN	/	Non
R+1 -> SALLE EMILE GALLE	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	247	P343 N	/	AN	/	Non
R+1 -> SALLE EMILE GALLE	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Beige	245	P341 N	/	AN	/	Non
R+1 -> AMPHITHEATRE	Revêtements de sol	Moquettes	Toile	/	214	P291* N	/	AN	/	Non
R+1 -> AMPHITHEATRE	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	214	P291* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> AMPHITHEATRE	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Clair	214	P291* N	/	AN	/	Non
R+1 -> AMPHITHEATRE	Revêtements de sol	Moquettes	Toile	/	214	P404 N	/	AN	/	Non
R+1 -> AMPHITHEATRE	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	214	P404 N	/	AN	/	Non
R+1 -> AMPHITHEATRE	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Clair	214	P404 N	/	AN	/	Non
R+1 -> AMPHITHEATRE	Revêtements de sol	Moquettes	Toile	/	214	P405 N	/	AN	/	Non
R+1 -> AMPHITHEATRE	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	214	P405 N	/	AN	/	Non
R+1 -> AMPHITHEATRE	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Clair	214	P405 N	/	AN	/	Non
R+1 -> AMPHITHEATRE	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mastic	Marron	215	P292* N	/	AN	/	Non
R+1 -> AMPHITHEATRE	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mastic	Marron	215	P293 N	/	AN	/	Non
R+1 -> AMPHITHEATRE	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	216	P294* N	/	AN	/	Non
R+1 -> AMPHITHEATRE	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	216	P295 N	/	AN	/	Non
R+1 -> AMPHITHEATRE	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	217	P296* N	/	AN	/	Non
R+1 -> AMPHITHEATRE	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	217	P297 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> SALLE D'ANALYSE CHIMIQUE	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> SALLE D'ANALYSE CHIMIQUE	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> SALLE D'ANALYSE CHIMIQUE	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> SALLE D'ANALYSE CHIMIQUE	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Rouge	233	Idem P 323	/	AN	/	Non
R+1 -> SALLE D'ANALYSE CHIMIQUE	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Rouge	233	Idem P 323	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 222	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 222	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 222	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	227	Idem P 313	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 222	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Epais, Peint	Rouge, Gris	234	Idem P 324	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 222	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	237	Idem P 328	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 222	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 222	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 222	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 222	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	/	238	Idem P 331	/	AN	/	Non
R+1 -> PIECE 222	Conduits	Conduits	/	Gris	235	Idem P 325	/	AN	/	Non

6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante

N°ZPSO	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Estimation quantitative
197	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	70 m²
39	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	40 ml
40	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	50 m²
48	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	20 ml
91	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	30 ml
92	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	50 m²
193	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	80 m²
219	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	20 ml
220	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	50 m²
228	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	40 ml
269	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	20 m²
78	Conduits	Enveloppes de calorifuges	25 ml
80	Conduits	Enveloppes de calorifuges	20 ml
107	Conduits	Enveloppes de calorifuges	10 ml
109	Conduits	Enveloppes de calorifuges	10 ml
131	Conduits	Enveloppes de calorifuges	10 ml
131	Conduits	Calorifugeages	10 ml
135	Conduits	Enveloppes de calorifuges	5 ml
135	Conduits	Calorifugeages	5 ml
154	Conduits	Mastics	1 ml
198	Equipements	Peintures	15 ml
236	Conduits	Calorifugeages	5 ml

N°ZPSO	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Estimation quantitative
236	Conduits	Enveloppes de calorifuges	5 ml
266	Verrières	Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature	30 ml
254	Revêtements de sol	Dalles de sol	5 m²
254	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	5 m²

7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
Facade	/
RDC	/
RDC -> DGT 1	/
RDC -> DGT 2	/
RDC -> DGT 3	/
RDC -> DGT 4	/
RDC -> DGT 5	/
RDC -> DGT 6	/
RDC -> DGT 7	/
RDC -> LOCAL 2	/
RDC -> LOCAL 3	/
RDC -> LOCAL 4	/
RDC -> LOCAL 5	/
RDC -> LOCAL 6	/
RDC -> WC 1	/
RDC -> ACCEUIL	/
RDC -> PIECE 101	/
RDC -> PIECE 102	/
RDC -> 102 BIS LOCAL LASER	/
RDC -> PIECE 103	/
RDC -> PIECE 104	/
RDC -> PIECE 104 BIS	/
RDC -> PIECE 105	/
RDC -> PIECE 106	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
RDC -> PIECE 107	/
RDC -> SALLE CIMENT	/
RDC -> PIECE 108	/
RDC -> PIECE 109	/
RDC -> SALLE METALLO	/
RDC -> SALLE CONSERVATION	/
RDC -> PIECE 110	/
RDC -> PIECE 110 BIS	/
RDC -> PIECE 111	/
RDC -> 111 BIS LOCAL PEINTURE	/
RDC -> SALLE DE PRESSE	/
RDC -> CONSERVATION EPROUVETTE BETON	/
RDC -> SALLE CIMENT MALAXAGE	/
RDC -> PIECE 112	/
RDC -> PIECE 113	/
RDC -> PIECE 114	/
RDC -> PIECE 115	/
RDC -> PIECE 116	/
RDC -> PIECE 117	/
RDC -> PIECE 118	/
RDC -> SALLE DE TRAVAIL GRANULATS	/
RDC -> ESSAIS GRANULATS	/
RDC -> CBR	/
RDC -> CBR BIS	/
RDC -> ATELIER	/
RDC -> STOCK DIVERS	/
RDC -> CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE	/
RDC -> MG	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
RDC -> 119 BIS INFORMATIQUE	/
RDC -> PIECE 119	/
RDC -> MACHINERIE 1	/
RDC -> LOCAL SOLEO	/
RDC -> ESSAIS BRUYANT	/
RDC -> RESERVE CHIMIE	/
RDC -> MENAGE	/
RDC -> MACHINERIE 2	/
RDC -> DGT 8	/
RDC -> SALLE D'ESSAIS DES SAULES	/
RDC -> Couloir	/
RDC -> CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE	/
Toiture	/
Vide sanitaire	/
R+1	/
R+1 -> DGT 1	/
R+1 -> LOCAL 1	/
R+1 -> LOCAL 2	/
R+1 -> LOCAL 3	/
R+1 -> LOCAL 4	/
R+1 -> LOCAL 5	/
R+1 -> LOCAL 6	/
R+1 -> LOCAL 7	/
R+1 -> LOCAL 8	/
R+1 -> LOCAL 9	/
R+1 -> LOCAL 10	/
R+1 -> WC 1	/
R+1 -> WC 2	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
R+1 -> COULOIR	/
R+1 -> DGT 2	/
R+1 -> PIECE 200	/
R+1 -> PIECE 201	/
R+1 -> PIECE 202	/
R+1 -> PIECE 203	/
R+1 -> PIECE 203 BIS	/
R+1 -> PIECE 204	/
R+1 -> PIECE 204 BIS REPROGRAPHIE	/
R+1 -> PIECE 204 TER	/
R+1 -> PIECE 205	/
R+1 -> PIECE 206	/
R+1 -> PIECE 206 BIS	/
R+1 -> PIECE 207	/
R+1 -> PIECE 208	/
R+1 -> PIECE 209	/
R+1 -> PIECE 210	/
R+1 -> PIECE 210 BIS	/
R+1 -> PIECE 211	/
R+1 -> PIECE 212	/
R+1 -> PIECE 212 BIS	/
R+1 -> PIECE 212 TER	/
R+1 -> PIECE 213	/
R+1 -> PIECE 214	/
R+1 -> PIECE 215	/
R+1 -> PIECE 215 BIS	/
R+1 -> PIECE 215 TER	/
R+1 -> PIECE 216	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
R+1 -> PIECE 216 TER	/
R+1 -> PIECE 217 BIS	/
R+1 -> ROBERVAL	/
R+1 -> 219 AVAGADRO	/
R+1 -> 218 NEWTON	/
R+1 -> PIECE 220	/
R+1 -> PIECE 221	/
R+1 -> PIECE 221 BIS	/
R+1 -> SALLE CRYOSTATS	/
R+1 -> SALLE DE GEL	/
R+1 -> PIECE 223	/
R+1 -> PIECE 225	/
R+1 -> PIECE 226	/
R+1 -> PIECE 227	/
R+1 -> PIECE 228	/
R+1 -> PIECE 229	/
R+1 -> PIECE 230	/
R+1 -> PIECE 231	/
R+1 -> PIECE 232	/
R+1 -> SALLE GEORGES DE LA TOUR	/
R+1 -> SALLE LOUIS MAJORELLE	/
R+1 -> SALLE EMILE GALLE	/
R+1 -> AMPHITHEATRE	/
R+1 -> SALLE D'ANALYSE CHIMIQUE	/
R+1 -> PIECE 222	/
R+1 -> Monte charge 1	/
R+1 -> Monte charge 2	/

7.2. Photos prélèvements

P380	ZPSO 269
Facade	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P403	ZPSO 269
Facade	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P386	ZPSO 276
Facade	
	
Revêtements de sol -> Joints de carrelage	

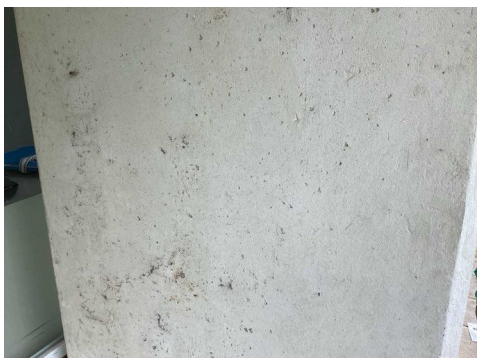
P387	ZPSO 276
Facade	
	
Revêtements de sol -> Joints de carrelage	

P392	ZPSO 281
Facade	
	
Etanchéité de toiture terrasse -> Revêtements bitumineux relevés	

P374	ZPSO 291
Facade	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P375	ZPSO 291
Facade	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P382	ZPSO 273
Facade	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P385	ZPSO 273
Facade	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P368	ZPSO 264
Facade	
	
Menuiseries extérieures -> Peintures décoratives	

P372	ZPSO 267
Facade	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P373	ZPSO 268
Facade	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P376	ZPSO 267
Facade	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P377	ZPSO 268
Facade	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P378	ZPSO 270
Facade	
	
Equipements -> Amortisseurs acoustiques	

P379	ZPSO 271
Facade	
	
Equipements -> Joints	

P381	ZPSO 272
Facade	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P383	ZPSO 274
Facade	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

P384	ZPSO 275
Facade	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P388	ZPSO 274
Facade	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

P389	ZPSO 277
Facade	
	
Equipements -> Peintures	

P390	ZPSO 279
Facade	
	
Equipements -> Peintures	

P391	ZPSO 280
Facade	
	
Equipements -> Peintures	

P393	ZPSO 282
Facade	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P394	ZPSO 283
Facade	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

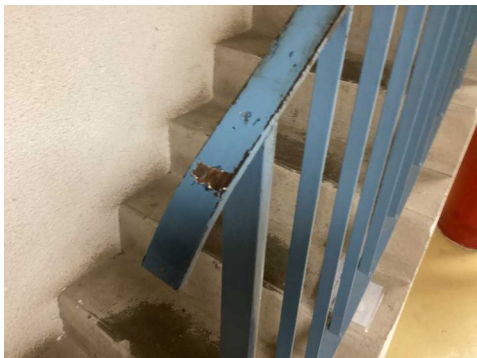
P407	ZPSO 287
Facade	
	
Conduits -> Calorifugeages (Liste A) Colles de calorifugeage	

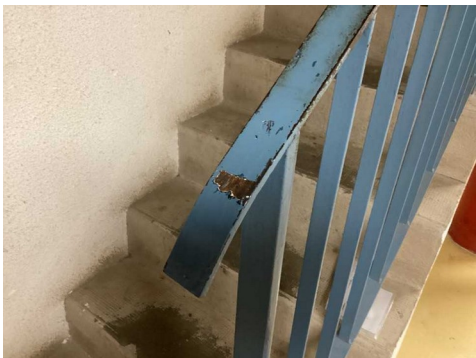
P408	ZPSO 287
Facade	
	
Conduits -> Calorifugeages (Liste A) Colles de calorifugeage	

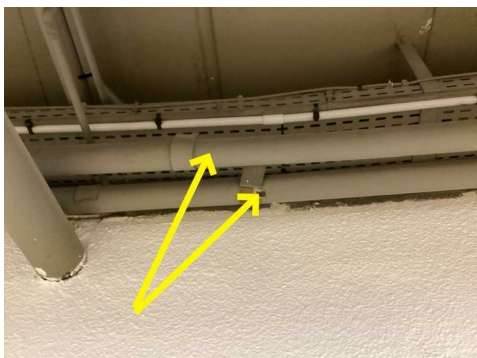
P154	ZPSO 100
RDC -> DGT 1	
	
Poutres -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P156	ZPSO 117
RDC -> DGT 1	
	
Plafonds -> Joints de dilatation	

P153	ZPSO 95
RDC -> DGT 1	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

P155	ZPSO 116
RDC -> DGT 1	
	
Equipements -> Peintures	

P155	ZPSO 116
RDC -> DGT 1	
	
Equipements -> Peintures	

P157	ZPSO 118
RDC -> DGT 1	
	
Conduits -> Calorifugeages (Liste A) Colles de calorifugeage	

P158	ZPSO 119
RDC -> DGT 1	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B) Calorifugeages	

P161	ZPSO 122
RDC -> DGT 2	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Joints d'assemblage	

P161	ZPSO 122
RDC -> DGT 2	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Joints d'assemblage	

P163	ZPSO 123
RDC -> DGT 2	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B) Calorifugeages	

P164	ZPSO 124
RDC -> DGT 2	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B) Calorifugeages	

P165	ZPSO 125
RDC -> DGT 2	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B) Calorifugeages	

P165	ZPSO 125
RDC -> DGT 2	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B) Calorifugeages	

P166	ZPSO 126
RDC -> DGT 2	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B) Calorifugeages	

P167	ZPSO 127
RDC -> DGT 2	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B) Calorifugeages	

P168	ZPSO 128
RDC -> DGT 2	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B) Calorifugeages	

P173	ZPSO 130
RDC -> DGT 2	
	
Equipements -> Peintures	

P137	ZPSO 100
RDC -> DGT 3	
	
Poutres -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P130	ZPSO 23
RDC -> DGT 3	
	
Poteaux -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P131	ZPSO 66
RDC -> DGT 3	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P132	ZPSO 95
RDC -> DGT 3	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

P133	ZPSO 96
RDC -> DGT 3	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B)	

P134	ZPSO 97
RDC -> DGT 3	
	
Conduits -> Calorifugeages (Liste A)	

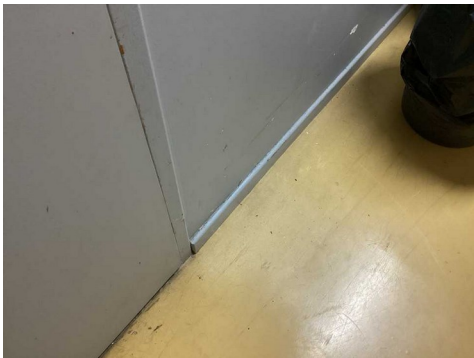
P135	ZPSO 98
RDC -> DGT 3	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B)	

P136	ZPSO 99
RDC -> DGT 3	
	
Conduits -> Calorifugeages (Liste A)	

P138	ZPSO 101
RDC -> DGT 3	
	
Conduits -> Calorifugeages (Liste A)	

P30	ZPSO 19
RDC -> DGT 4	
	
Plafonds -> Peintures décoratives	

P25	ZPSO 20
RDC -> DGT 4	
	
Revêtements de sol -> Peintures de sol Colles bitumineuses Sols coulés à base ciment	

P26	ZPSO 21
RDC -> DGT 4	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P27	ZPSO 22
RDC -> DGT 4	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P28	ZPSO 23
RDC -> DGT 4	
	
Poteaux -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P29	ZPSO 24
RDC -> DGT 4	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P31	ZPSO 26
RDC -> DGT 4	
	
Conduits -> Calorifugeages (Liste A)	

P32	ZPSO 26
RDC -> DGT 4	
	
Conduits -> Calorifugeages (Liste A)	

P33	ZPSO 26
RDC -> DGT 4	
	
Conduits -> Calorifugeages (Liste A)	

P288	ZPSO 213
RDC -> DGT 5	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

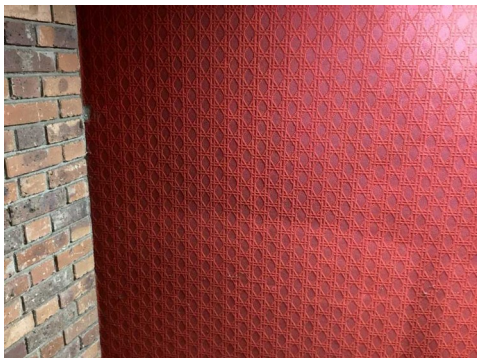
P289	ZPSO 213
RDC -> DGT 5	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P149	ZPSO 112
RDC -> DGT 6	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P144	ZPSO 107
RDC -> DGT 6	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B)	

P146	ZPSO 109
RDC -> DGT 6	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B)	

P151	ZPSO 114
RDC -> DGT 6	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses	

P142	ZPSO 105
RDC -> DGT 6	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Moquettes murales Colles	

P143	ZPSO 106
RDC -> DGT 6	
	
Poteaux -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

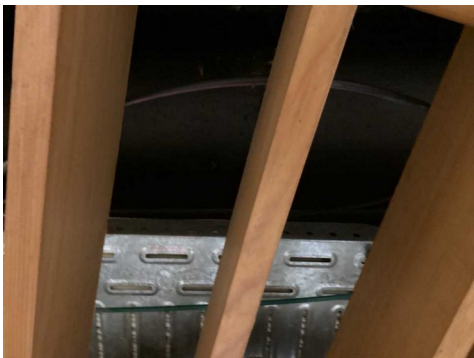
P139	ZPSO 4
RDC -> DGT 6	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Joints d'assemblage	

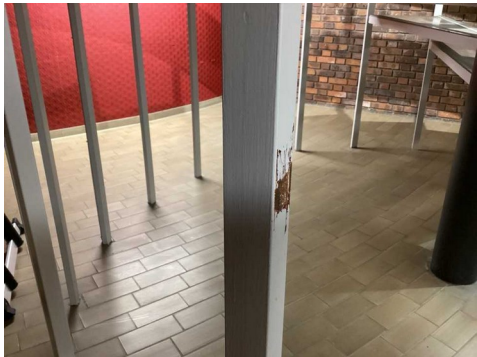
P140	ZPSO 103
RDC -> DGT 6	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B)	

P141	ZPSO 104
RDC -> DGT 6	
	
Conduits -> Calorifugeages (Liste A)	

P145	ZPSO 108
RDC -> DGT 6	
	
Conduits -> Calorifugeages (Liste A)	

P147	ZPSO 110
RDC -> DGT 6	
	
Conduits -> Calorifugeages (Liste A)	

P148	ZPSO 111
RDC -> DGT 6	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B) Calorifugeages	

P150	ZPSO 113
RDC -> DGT 6	
	
Portes -> Peintures	

P152	ZPSO 115
RDC -> DGT 6	
	
Revêtements de sol -> Nez de marche Colles bitumineuses	

P179	ZPSO 117
RDC -> DGT 7	
	
Plafonds -> Joints de dilatation	

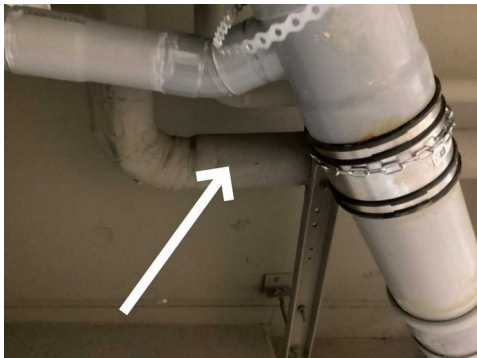
P176	ZPSO 131
RDC -> DGT 7	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B) Calorifugeages	

P181	ZPSO 135
RDC -> DGT 7	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B) Calorifugeages	

P175	ZPSO 20
RDC -> DGT 7	
	
Revêtements de sol -> Peintures de sol Colles bitumineuses Sols coulés à base ciment	

P174	ZPSO 66
RDC -> DGT 7	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P177	ZPSO 132
RDC -> DGT 7	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B) Calorifugeages	

P178	ZPSO 133
RDC -> DGT 7	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B)	

P180	ZPSO 134
RDC -> DGT 7	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B) Calorifugeages	

P187	ZPSO 140
RDC -> DGT 7	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B) Calorifugeages	

P188	ZPSO 141
RDC -> DGT 7	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B)	

P189	ZPSO 142
RDC -> DGT 7	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B) Calorifugeages	

P34	ZPSO 27
RDC -> LOCAL 2	
	
Revêtements de sol -> Peintures de sol Ragréages	

P36	ZPSO 8
RDC -> LOCAL 2	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P39	ZPSO 24
RDC -> LOCAL 2	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P37	ZPSO 28
RDC -> LOCAL 2	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Joints d'assemblage	

P42	ZPSO 30
RDC -> LOCAL 2	
	
Menuiseries intérieures -> Peintures décoratives	

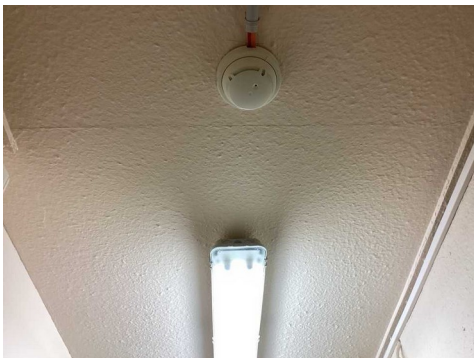
P35	ZPSO 27
RDC -> LOCAL 3	
	
Revêtements de sol -> Peintures de sol Ragréages	

P40	ZPSO 21
RDC -> LOCAL 3	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P41	ZPSO 29
RDC -> LOCAL 3	
	
Poteaux -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P38	ZPSO 28
RDC -> LOCAL 3	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Joints d'assemblage	

P362	ZPSO 259
RDC -> LOCAL 4	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P363	ZPSO 259
RDC -> LOCAL 4	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P361	ZPSO 245
RDC -> LOCAL 4	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P224	ZPSO 171
RDC -> LOCAL 6	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P225	ZPSO 171
RDC -> LOCAL 6	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P226	ZPSO 172
RDC -> LOCAL 6	
	
Poutres -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

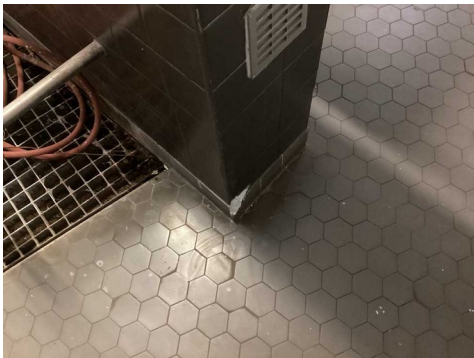
P227	ZPSO 172
RDC -> LOCAL 6	
	
Poutres -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P228	ZPSO 173
RDC -> LOCAL 6	
	
Clapets coupe-feu -> Joints	

P229	ZPSO 174
RDC -> LOCAL 6	
	
Menuiseries intérieures -> Peintures décoratives	

P230	ZPSO 174
RDC -> LOCAL 6	
	
Menuiseries intérieures -> Peintures décoratives	

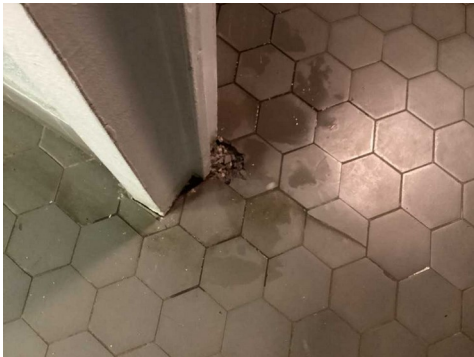
P124	ZPSO 91
RDC -> WC 1	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

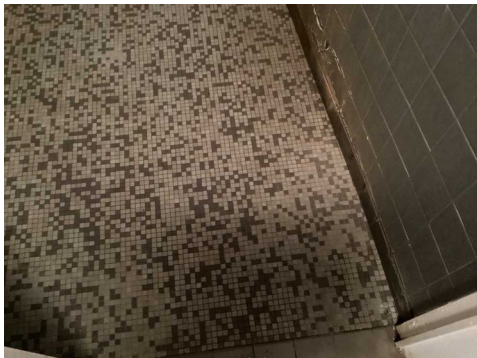
P125	ZPSO 91
RDC -> WC 1	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P126	ZPSO 92
RDC -> WC 1	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P127	ZPSO 92
RDC -> WC 1	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P120	ZPSO 89
RDC -> WC 1	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Ragréages	

P121	ZPSO 89
RDC -> WC 1	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Ragréages	

P122	ZPSO 90
RDC -> WC 1	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Ragréages	

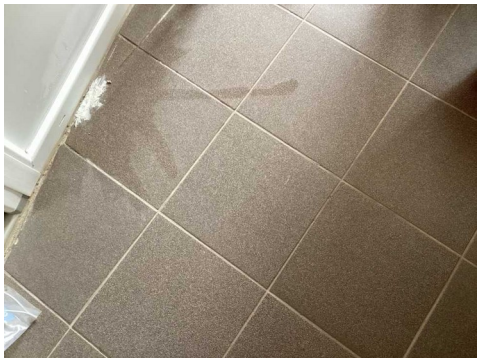
P123	ZPSO 90
RDC -> WC 1	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Ragréages	

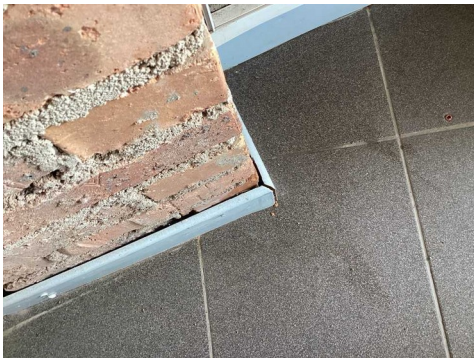
P128	ZPSO 93
RDC -> WC 1	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P129	ZPSO 93
RDC -> WC 1	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P7	ZPSO 9
RDC -> ACCEUIL	
	
Plafonds -> Bandes calicot	

P8	ZPSO 10
RDC -> ACCEUIL	
	
Plafonds -> Peintures décoratives	

P1	ZPSO 1
RDC -> ACCEUIL	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Ragréages	

P2	ZPSO 2
RDC -> ACCEUIL	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P5	ZPSO 6
RDC -> ACCEUIL	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot	

P6	ZPSO 8
RDC -> ACCEUIL	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

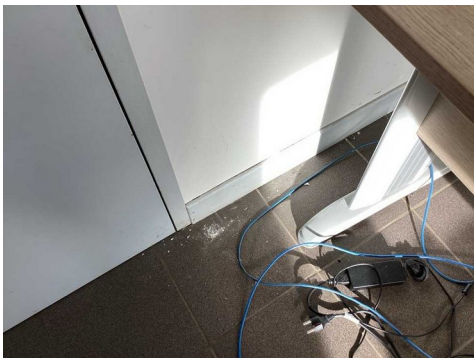
P3	ZPSO 3
RDC -> ACCEUIL	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Joints d'assemblage	

P4	ZPSO 4
RDC -> ACCEUIL	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Joints d'assemblage	

P14	ZPSO 9
RDC -> PIECE 101	
	
Plafonds -> Bandes calicot	

P15	ZPSO 10
RDC -> PIECE 101	
	
Plafonds -> Peintures décoratives	

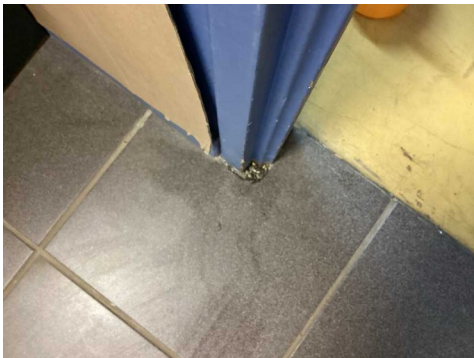
P10	ZPSO 11
RDC -> PIECE 101	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Ragréages Sols coulés à base ciment	

P11	ZPSO 2
RDC -> PIECE 101	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

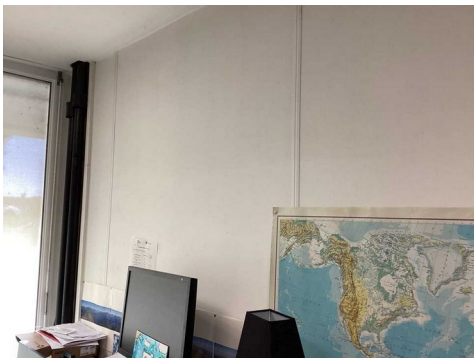
P12	ZPSO 6
RDC -> PIECE 101	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot	

P13	ZPSO 12
RDC -> PIECE 101	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P24	ZPSO 19
RDC -> PIECE 102	
	
Plafonds -> Peintures décoratives	

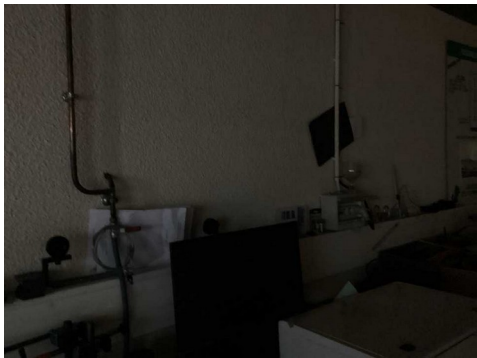
P19	ZPSO 14
RDC -> PIECE 102	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Ragréages Sols coulés à base ciment	

P20	ZPSO 15
RDC -> PIECE 102	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P21	ZPSO 16
RDC -> PIECE 102	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Panneaux de cloisons (Liste B)	

P22	ZPSO 17
RDC -> PIECE 102	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Isolants intérieurs fibreux	

P23	ZPSO 18
RDC -> PIECE 102	
	
Conduits -> Calorifugeages (Liste A)	

P43	ZPSO 22
RDC -> 102 BIS LOCAL LASER	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P45	ZPSO 16
RDC -> 102 BIS LOCAL LASER	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Panneaux de cloisons (Liste B)	

P46	ZPSO 17
RDC -> 102 BIS LOCAL LASER	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Isolants intérieurs fibreux	

P44	ZPSO 31
RDC -> 102 BIS LOCAL LASER	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P49	ZPSO 34
RDC -> PIECE 103	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

P50	ZPSO 10
RDC -> PIECE 103	
	
Plafonds -> Peintures décoratives	

P47	ZPSO 32
RDC -> PIECE 103	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Ragréages	

P48	ZPSO 33
RDC -> PIECE 103	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P51	ZPSO 32
RDC -> PIECE 104	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Ragréages	

P52	ZPSO 33
RDC -> PIECE 104	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P53	ZPSO 35
RDC -> PIECE 104	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

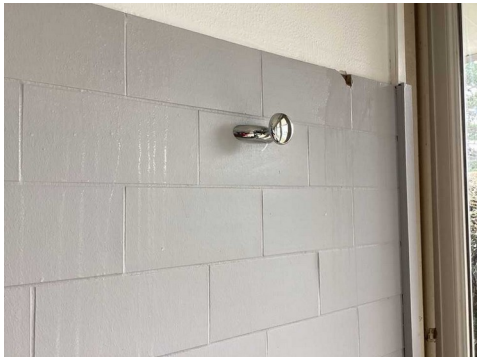
P54	ZPSO 20
RDC -> PIECE 104 BIS	
	
Revêtements de sol -> Peintures de sol Colles bitumineuses Sols coulés à base ciment	

P59	ZPSO 42
RDC -> PIECE 105	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P60	ZPSO 43
RDC -> PIECE 105	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

P56	ZPSO 39
RDC -> PIECE 105	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P55	ZPSO 38
RDC -> PIECE 105	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Ragréages	

P57	ZPSO 288
RDC -> PIECE 105	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P58	ZPSO 41
RDC -> PIECE 105	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P62	ZPSO 45
RDC -> PIECE 105	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot	

P61	ZPSO 44
RDC -> PIECE 105	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P63	ZPSO 42
RDC -> PIECE 106	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P64	ZPSO 45
RDC -> PIECE 106	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot	

P65	ZPSO 35
RDC -> PIECE 107	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P75	ZPSO 40
RDC -> SALLE CIMENT	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P402	ZPSO 40
RDC -> SALLE CIMENT	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P71	ZPSO 38
RDC -> SALLE CIMENT	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Ragréages	

P72	ZPSO 53
RDC -> SALLE CIMENT	
	
Revêtements de sol -> Joints de dilatation et d'assemblage	

P76	ZPSO 54
RDC -> SALLE CIMENT	
	
Poteaux -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P77	ZPSO 54
RDC -> SALLE CIMENT	
	
Poteaux -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P68	ZPSO 48
RDC -> PIECE 108	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P67	ZPSO 47
RDC -> PIECE 108	
	
Revêtements de sol -> Peintures de sol	

P69	ZPSO 49
RDC -> PIECE 108	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B)	

P70	ZPSO 50
RDC -> PIECE 108	
	
Conduits -> Calorifugeages (Liste A)	

P90	ZPSO 62
RDC -> PIECE 109	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Ragréages	

P92	ZPSO 6
RDC -> PIECE 109	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot	

P83	ZPSO 56
RDC -> SALLE METALLO	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P83	ZPSO 56
RDC -> SALLE METALLO	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P85	ZPSO 58
RDC -> SALLE METALLO	
	
Revêtements de sol -> Rebouchages autour de conduits	

P84	ZPSO 55
RDC -> SALLE METALLO	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P79	ZPSO 56
RDC -> SALLE CONSERVATION	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

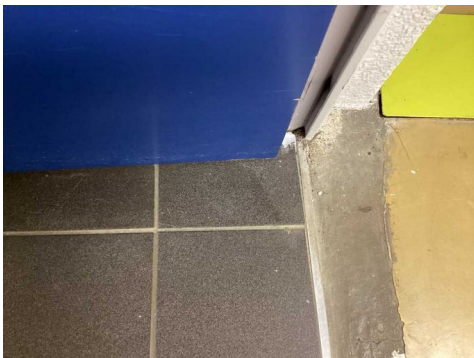
P81	ZPSO 56
RDC -> SALLE CONSERVATION	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P78	ZPSO 55
RDC -> SALLE CONSERVATION	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

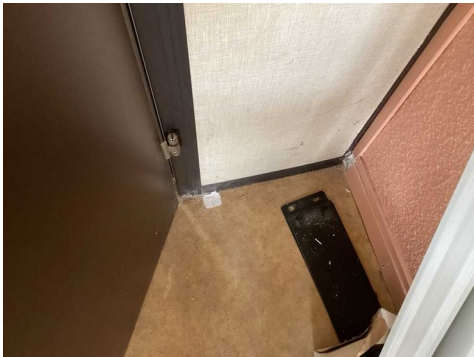
P80	ZPSO 55
RDC -> SALLE CONSERVATION	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

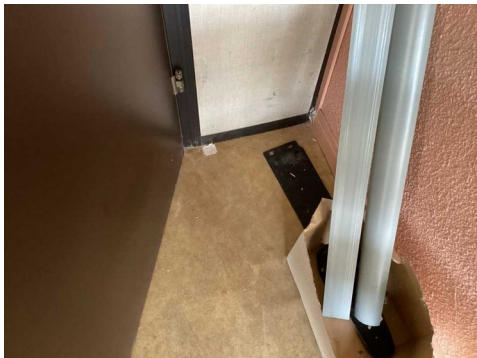
P82	ZPSO 57
RDC -> SALLE CONSERVATION	
	
Poteaux -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P91	ZPSO 9
RDC -> PIECE 110 BIS	
	
Plafonds -> Bandes calicot	

P89	ZPSO 62
RDC -> PIECE 110 BIS	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Ragréages	

P99	ZPSO 68
RDC -> PIECE 110 BIS	
	
Revêtements de sol -> Joints de dilatation et d'assemblage	

P100	ZPSO 69
RDC -> PIECE 111	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses Ragréages	

P101	ZPSO 70
RDC -> PIECE 111	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

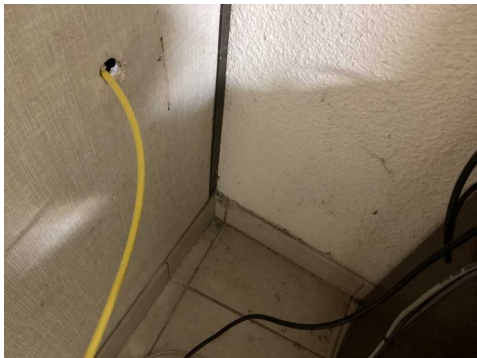
P102	ZPSO 69
RDC -> PIECE 111	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses Ragréages	

P98	ZPSO 67
RDC -> 111 BIS LOCAL PEINTURE	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P93	ZPSO 64
RDC -> 111 BIS LOCAL PEINTURE	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Ragréages	

P94	ZPSO 64
RDC -> 111 BIS LOCAL PEINTURE	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Ragréages	

P95	ZPSO 65
RDC -> 111 BIS LOCAL PEINTURE	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P96	ZPSO 65
RDC -> 111 BIS LOCAL PEINTURE	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

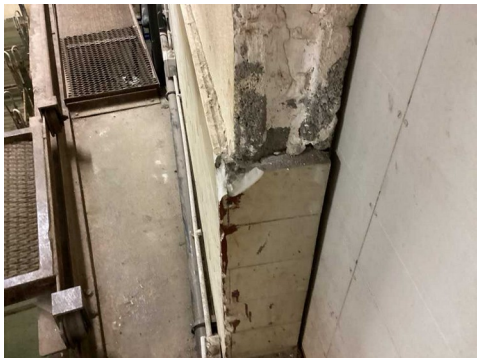
P97	ZPSO 66
RDC -> 111 BIS LOCAL PEINTURE	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P263	ZPSO 199
RDC -> SALLE DE PRESSE	
	
Poteaux -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P264	ZPSO 199
RDC -> SALLE DE PRESSE	
	
Poteaux -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P265	ZPSO 200
RDC -> SALLE DE PRESSE	
	
Equipements -> Peintures	

P266	ZPSO 200
RDC -> SALLE DE PRESSE	
	
Equipements -> Peintures	

P401	ZPSO 193
RDC -> CONSERVATION EPROUVETTE BETON	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P251	ZPSO 192
RDC -> CONSERVATION EPROUVETTE BETON	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Ragréages Sols coulés à base ciment	

P252	ZPSO 289
RDC -> CONSERVATION EPROUVETTE BETON	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P253	ZPSO 194
RDC -> CONSERVATION EPROUVETTE BETON	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P254	ZPSO 195
RDC -> CONSERVATION EPROUVETTE BETON	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P255	ZPSO 196
RDC -> CONSERVATION EPROUVETTE BETON	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P398	ZPSO 194
RDC -> CONSERVATION EPROUVETTE BETON	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P259	ZPSO 197
RDC -> SALLE CIMENT MALAXAGE	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P260	ZPSO 197
RDC -> SALLE CIMENT MALAXAGE	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

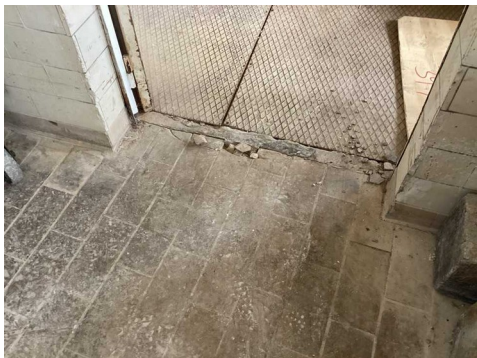
P257	ZPSO 193
RDC -> SALLE CIMENT MALAXAGE	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P258	ZPSO 194
RDC -> SALLE CIMENT MALAXAGE	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P400	ZPSO 193
RDC -> SALLE CIMENT MALAXAGE	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P261	ZPSO 198
RDC -> SALLE CIMENT MALAXAGE	
	
Equipements -> Peintures	

P262	ZPSO 198
RDC -> SALLE CIMENT MALAXAGE	
	
Equipements -> Peintures	

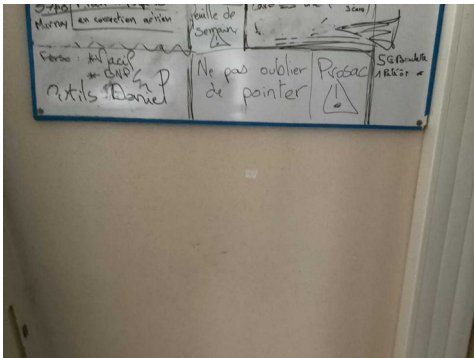
P256	ZPSO 192
RDC -> SALLE CIMENT MALAXAGE	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Ragréages Sols coulés à base ciment	

P399	ZPSO 194
RDC -> SALLE CIMENT MALAXAGE	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

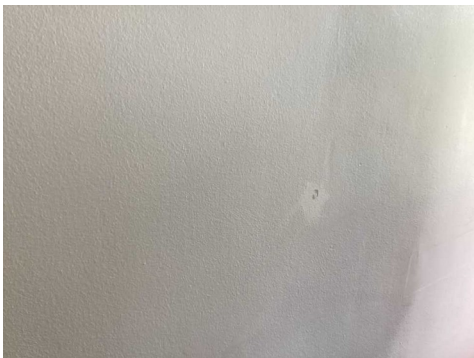
P242	ZPSO 176
RDC -> PIECE 112	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Ragréages	

P243	ZPSO 177
RDC -> PIECE 112	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P244	ZPSO 183
RDC -> PIECE 112	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P245	ZPSO 183
RDC -> PIECE 112	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P247	ZPSO 186
RDC -> PIECE 115	
	
Plafonds -> Panneaux collés (Liste B)	

P246	ZPSO 185
RDC -> PIECE 115	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P248	ZPSO 186
RDC -> PIECE 116	
	
Plafonds -> Panneaux collés (Liste B)	

P249	ZPSO 185
RDC -> PIECE 116	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P235	ZPSO 178
RDC -> PIECE 118	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

P233	ZPSO 176
RDC -> PIECE 118	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Ragréages	

P234	ZPSO 177
RDC -> PIECE 118	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

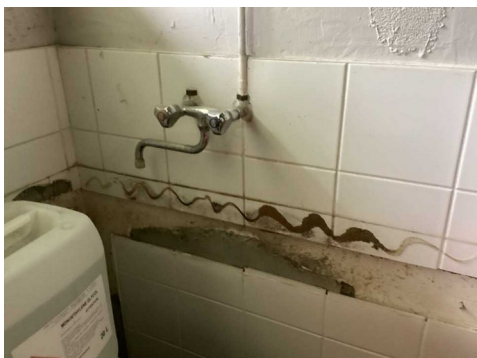
P231	ZPSO 175
RDC -> SALLE DE TRAVAIL GRANULATS	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P232	ZPSO 175
RDC -> SALLE DE TRAVAIL GRANULATS	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P236	ZPSO 179
RDC -> CBR	
	
Revêtements de sol -> Peintures de sol Ragréages	

P237	ZPSO 179
RDC -> CBR	
	
Revêtements de sol -> Peintures de sol Ragréages	

P238	ZPSO 181
RDC -> CBR BIS	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P239	ZPSO 181
RDC -> CBR BIS	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

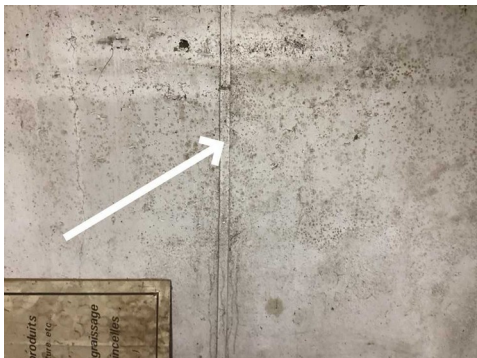
P240	ZPSO 182
RDC -> CBR BIS	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P241	ZPSO 182
RDC -> CBR BIS	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P215	ZPSO 164
RDC -> ATELIER	
	
Plafonds -> Flocages (Liste A)	

P216	ZPSO 164
RDC -> ATELIER	
	
Plafonds -> Flocages (Liste A)	

P220	ZPSO 167
RDC -> ATELIER	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Peintures décoratives	

P217	ZPSO 165
RDC -> ATELIER	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Joints de dilatation	

P218	ZPSO 165
RDC -> ATELIER	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Joints de dilatation	

P219	ZPSO 166
RDC -> ATELIER	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P221	ZPSO 168
RDC -> ATELIER	
	
Conduits -> Calorifugeages (Liste A) Colles de calorifugeage	

P222	ZPSO 169
RDC -> ATELIER	
	
Conduits -> Calorifugeages (Liste A) Colles de calorifugeage	

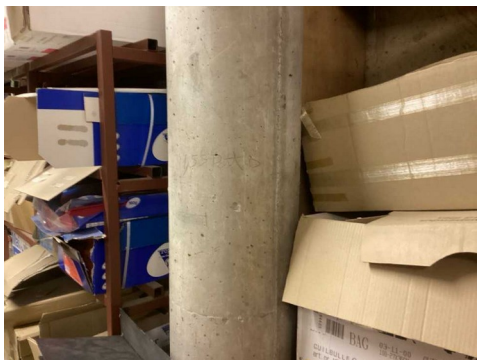
P198	ZPSO 149
RDC -> STOCK DIVERS	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P190	ZPSO 143
RDC -> STOCK DIVERS	
	
Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment	

P191	ZPSO 144
RDC -> STOCK DIVERS	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P192	ZPSO 145
RDC -> STOCK DIVERS	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P193	ZPSO 145
RDC -> STOCK DIVERS	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

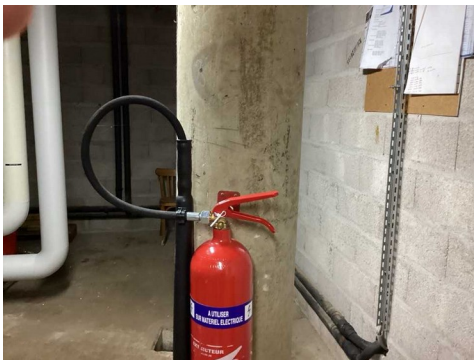
P197	ZPSO 57
RDC -> STOCK DIVERS	
	
Poteaux -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P194	ZPSO 146
RDC -> STOCK DIVERS	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

P195	ZPSO 146
RDC -> STOCK DIVERS	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

P196	ZPSO 147
RDC -> STOCK DIVERS	
	
Conduits -> Calorifugeages (Liste A)	

P203	ZPSO 149
RDC -> CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P86	ZPSO 57
RDC -> CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE	
	
Poteaux -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P88	ZPSO 61
RDC -> CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Revêtements bitumineux	

P204	ZPSO 144
RDC -> CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P87	ZPSO 30
RDC -> CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE	
	
Menuiseries intérieures -> Peintures décoratives	

P205	ZPSO 155
RDC -> CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B) Calorifugeages	

P206	ZPSO 156
RDC -> CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B) Calorifugeages	

P207	ZPSO 157
RDC -> CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B) Calorifugeages	

P209	ZPSO 159
RDC -> CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B) Calorifugeages Colles de calorifugeage	

P210	ZPSO 160
RDC -> CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B) Calorifugeages Colles de calorifugeage	

P211	ZPSO 161
RDC -> CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B) Calorifugeages	

P212	ZPSO 162
RDC -> CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B) Calorifugeages	

P213	ZPSO 3
RDC -> CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Joints d'assemblage	

P214	ZPSO 163
RDC -> CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE	
	
Menuiseries intérieures -> Peintures décoratives	

P202	ZPSO 154
RDC -> MG	
	
Conduits -> Mastics	

P199	ZPSO 143
RDC -> MG	
	
Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment	

P200	ZPSO 152
RDC -> MG	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B)	

P201	ZPSO 153
RDC -> MG	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B)	

P282	ZPSO 209
RDC -> 119 BIS INFORMATIQUE	
	
Plafonds -> Panneaux collés (Liste B)	

P283	ZPSO 209
RDC -> 119 BIS INFORMATIQUE	
	
Plafonds -> Panneaux collés (Liste B)	

P276	ZPSO 206
RDC -> 119 BIS INFORMATIQUE	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P277	ZPSO 206
RDC -> 119 BIS INFORMATIQUE	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

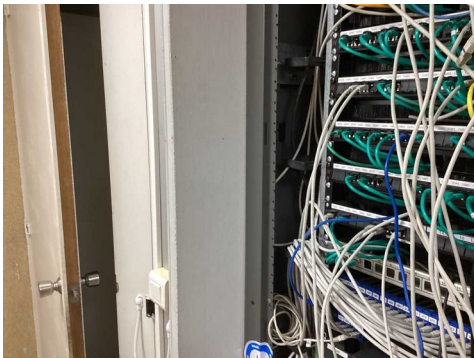
P278	ZPSO 207
RDC -> 119 BIS INFORMATIQUE	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

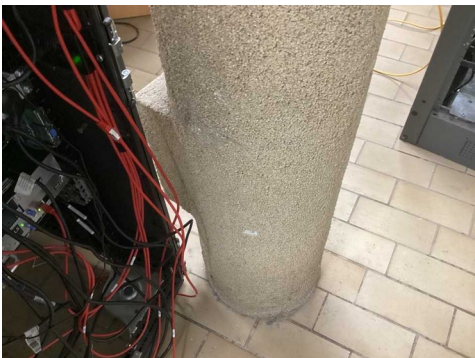
P279	ZPSO 207
RDC -> 119 BIS INFORMATIQUE	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P280	ZPSO 208
RDC -> 119 BIS INFORMATIQUE	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Revêtements durs (Liste B)	

P281	ZPSO 208
RDC -> 119 BIS INFORMATIQUE	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Revêtements durs (Liste B)	

P284	ZPSO 210
RDC -> 119 BIS INFORMATIQUE	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Panneaux de cloisons (Liste B)	

P285	ZPSO 210
RDC -> 119 BIS INFORMATIQUE	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Panneaux de cloisons (Liste B)	

P286	ZPSO 211
RDC -> 119 BIS INFORMATIQUE	
	
Poteaux -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

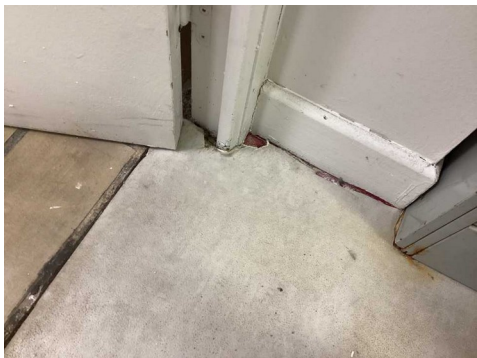
P287	ZPSO 211
RDC -> 119 BIS INFORMATIQUE	
	
Poteaux -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P273	ZPSO 204
RDC -> PIECE 119	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

P274	ZPSO 205
RDC -> PIECE 119	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P275	ZPSO 205
RDC -> PIECE 119	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P267	ZPSO 201
RDC -> PIECE 119	
	
Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment	

P268	ZPSO 201
RDC -> PIECE 119	
	
Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment	

P269	ZPSO 202
RDC -> PIECE 119	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P270	ZPSO 202
RDC -> PIECE 119	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P271	ZPSO 203
RDC -> PIECE 119	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P272	ZPSO 203
RDC -> PIECE 119	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P223	ZPSO 170
RDC -> MACHINERIE 1	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B) Calorifugeages	

P182	ZPSO 136
RDC -> LOCAL SOLEO	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B) Calorifugeages	

P185	ZPSO 139
RDC -> ESSAIS BRUYANT	
	
Plafonds -> Plots de colle	

P186	ZPSO 139
RDC -> ESSAIS BRUYANT	
	
Plafonds -> Plots de colle	

P183	ZPSO 138
RDC -> ESSAIS BRUYANT	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles	

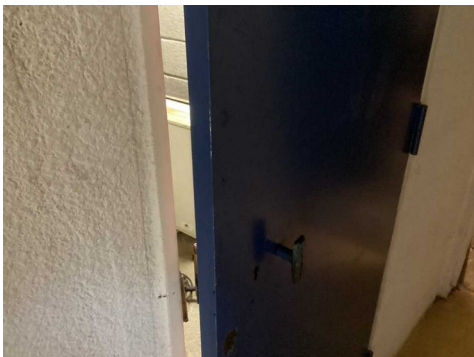
P184	ZPSO 138
RDC -> ESSAIS BRUYANT	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles	

P170	ZPSO 129
RDC -> RESERVE CHIMIE	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P171	ZPSO 129
RDC -> RESERVE CHIMIE	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P159	ZPSO 121
RDC -> RESERVE CHIMIE	
	
Menuiseries intérieures -> Peintures décoratives	

P172	ZPSO 130
RDC -> RESERVE CHIMIE	
	
Equipements -> Peintures	

P160	ZPSO 121
RDC -> MENAGE	
	
Menuiseries intérieures -> Peintures décoratives	

P162	ZPSO 122
RDC -> MENAGE	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Joints d'assemblage	

P16	ZPSO 11
RDC -> DGT 8	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Ragréages Sols coulés à base ciment	

P17	ZPSO 12
RDC -> DGT 8	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P18	ZPSO 13
RDC -> DGT 8	
	
Conduits -> Calorifugeages (Liste A)	

P118	ZPSO 86
RDC -> SALLE D'ESSAIS DES SAULES	
	
Plafonds -> Plots de colle	

P110	ZPSO 78
RDC -> SALLE D'ESSAIS DES SAULES	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B)	

P112	ZPSO 80
RDC -> SALLE D'ESSAIS DES SAULES	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B)	

P103	ZPSO 71
RDC -> SALLE D'ESSAIS DES SAULES	
	
Revêtements de sol -> Peintures de sol Sols coulés à base ciment	

P104	ZPSO 72
RDC -> SALLE D'ESSAIS DES SAULES	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P106	ZPSO 74
RDC -> SALLE D'ESSAIS DES SAULES	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P105	ZPSO 73
RDC -> SALLE D'ESSAIS DES SAULES	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Joints d'assemblage	

P107	ZPSO 75
RDC -> SALLE D'ESSAIS DES SAULES	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B)	

P108	ZPSO 76
RDC -> SALLE D'ESSAIS DES SAULES	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B)	

P109	ZPSO 77
RDC -> SALLE D'ESSAIS DES SAULES	
	
Conduits -> Calorifugeages (Liste A)	

P111	ZPSO 79
RDC -> SALLE D'ESSAIS DES SAULES	
	
Conduits -> Calorifugeages (Liste A)	

P113	ZPSO 81
RDC -> SALLE D'ESSAIS DES SAULES	
	
Conduits -> Calorifugeages (Liste A)	

P114	ZPSO 82
RDC -> SALLE D'ESSAIS DES SAULES	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B)	

P115	ZPSO 83
RDC -> SALLE D'ESSAIS DES SAULES	
	
Conduits -> Calorifugeages (Liste A)	

P116	ZPSO 84
RDC -> SALLE D'ESSAIS DES SAULES	
	
Conduits -> Rubans adhésifs	

P117	ZPSO 85
RDC -> SALLE D'ESSAIS DES SAULES	
	
Portes coupe-feu -> Isolants intérieurs	

P119	ZPSO 87
RDC -> SALLE D'ESSAIS DES SAULES	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P250	ZPSO 191
RDC -> Couloir	
	
Equipements -> Peintures	

P366	ZPSO 263
Toiture	
	
Toitures -> Bardeaux bitumineux (Liste B)	

P370	ZPSO 266
Toiture	
	
Verrières -> Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature	

P371	ZPSO 266
Toiture	
	
Verrières -> Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature	

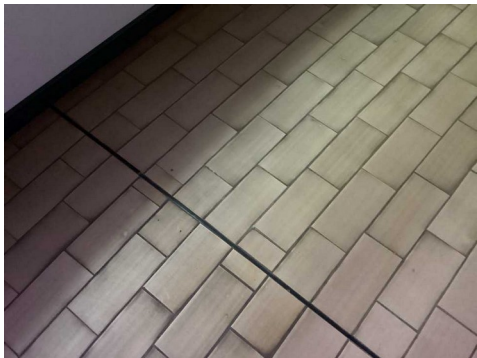
P365	ZPSO 262
Toiture	
	
Etanchéité de toiture terrasse -> Revêtements bitumineux relevés	

P367	ZPSO 262
Toiture	
	
Etanchéité de toiture terrasse -> Revêtements bitumineux relevés	

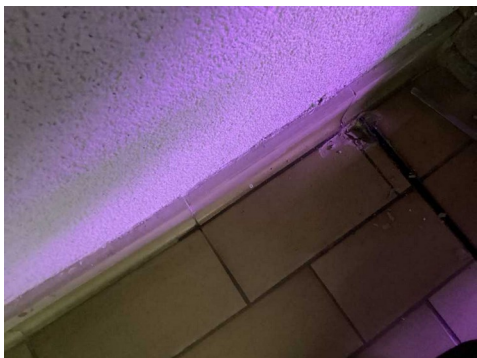
P369	ZPSO 265
Toiture	
	
Verrières -> Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	

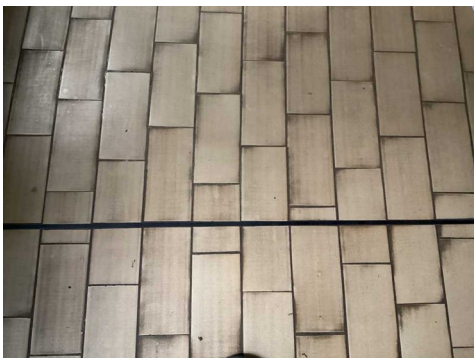
P315	ZPSO 228
R+1 -> DGT 1	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

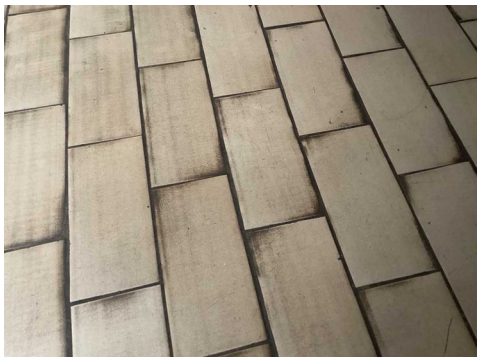
P319	ZPSO 228
R+1 -> DGT 1	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P312	ZPSO 226
R+1 -> DGT 1	
	
Revêtements de sol -> Joints de dilatation et d'assemblage	

P313	ZPSO 227
R+1 -> DGT 1	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P313	ZPSO 227
R+1 -> DGT 1	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

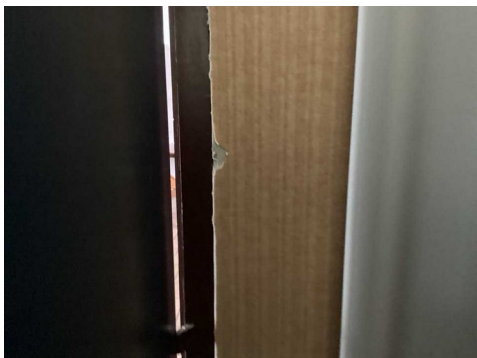
P317	ZPSO 226
R+1 -> DGT 1	
	
Revêtements de sol -> Joints de dilatation et d'assemblage	

P318	ZPSO 227
R+1 -> DGT 1	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

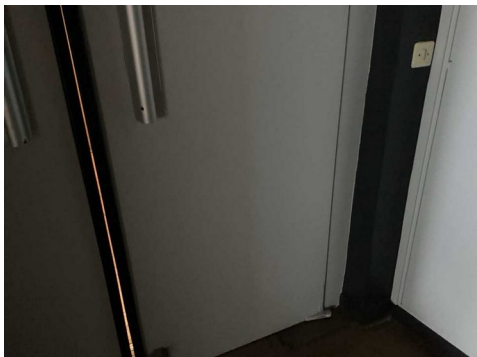
P314	ZPSO 225
R+1 -> DGT 1	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P316	ZPSO 229
R+1 -> DGT 1	
	
Poteaux -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P334	ZPSO 243
R+1 -> DGT 1	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Moquettes murales	

P335	ZPSO 243
R+1 -> DGT 1	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Moquettes murales	

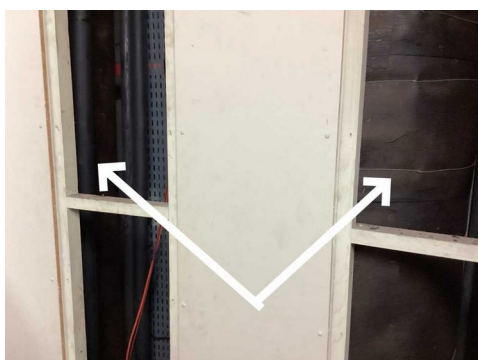
P320	ZPSO 230
R+1 -> DGT 1	
	
Portes palière monte-charges -> Panneaux	

P321	ZPSO 231
R+1 -> DGT 1	
	
Portes palière monte-charges -> Panneaux	

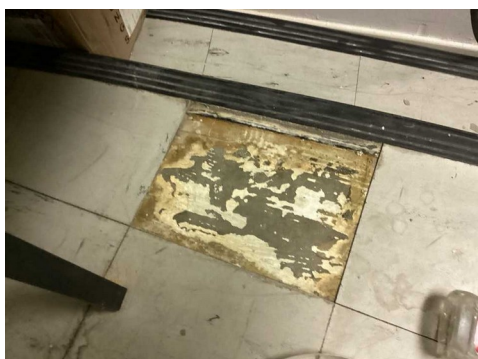
P344	ZPSO 248
R+1 -> LOCAL 1	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P345	ZPSO 248
R+1 -> LOCAL 1	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P346	ZPSO 249
R+1 -> LOCAL 1	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P347	ZPSO 250
R+1 -> LOCAL 1	
	
Conduits -> Calorifugeages (Liste A) Enveloppes de calorifuges	

P354	ZPSO 254
R+1 -> LOCAL 4	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B) Colles non bitumineuses	

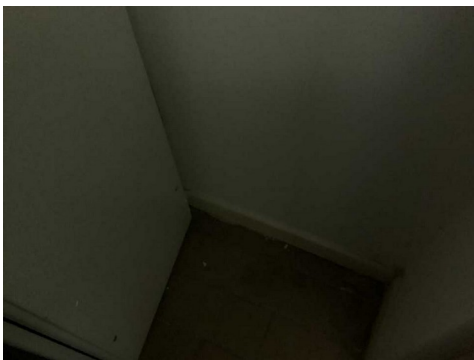
P355	ZPSO 254
R+1 -> LOCAL 4	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B) Colles non bitumineuses	

P348	ZPSO 249
R+1 -> LOCAL 4	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P351	ZPSO 251
R+1 -> LOCAL 4	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P352	ZPSO 253
R+1 -> LOCAL 4	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles	

P353	ZPSO 253
R+1 -> LOCAL 4	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles	

P349	ZPSO 251
R+1 -> LOCAL 5	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P350	ZPSO 252
R+1 -> LOCAL 5	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot	

P302	ZPSO 222
R+1 -> LOCAL 6	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P300	ZPSO 220
R+1 -> LOCAL 6	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P298	ZPSO 218
R+1 -> LOCAL 6	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Ragréages	

P303	ZPSO 223
R+1 -> LOCAL 6	
	
Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment	

P304	ZPSO 224
R+1 -> LOCAL 6	
	
Revêtements de sol -> Rebouchages autour de conduits	

P299	ZPSO 290
R+1 -> LOCAL 6	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P301	ZPSO 221
R+1 -> LOCAL 6	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P406	ZPSO 221
R+1 -> LOCAL 6	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P364	ZPSO 260
R+1 -> LOCAL 6	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B) Calorifugeages	

P331	ZPSO 238
R+1 -> LOCAL 10	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou talochés Isolants intérieurs fibreux	

P397	ZPSO 290
R+1 -> WC 1	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P309	ZPSO 222
R+1 -> WC 2	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P306	ZPSO 219
R+1 -> WC 2	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P307	ZPSO 220
R+1 -> WC 2	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P308	ZPSO 221
R+1 -> WC 2	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P305	ZPSO 218
R+1 -> WC 2	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Ragréages	

P311	ZPSO 224
R+1 -> WC 2	
	
Revêtements de sol -> Rebouchages autour de conduits	

P310	ZPSO 225
R+1 -> WC 2	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P396	ZPSO 221
R+1 -> WC 2	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P328	ZPSO 237
R+1 -> PIECE 201	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P328	ZPSO 237
R+1 -> PIECE 201	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P329	ZPSO 238
R+1 -> PIECE 201	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou talochés Isolants intérieurs fibreux	

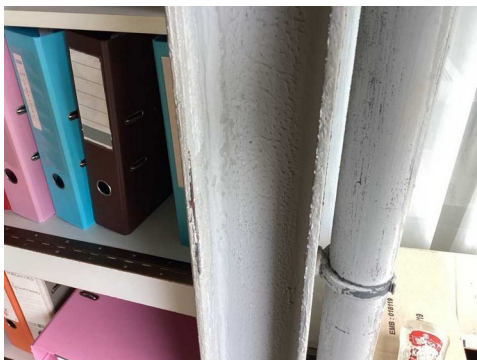
P395	ZPSO 284
R+1 -> PIECE 201	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P330	ZPSO 239
R+1 -> PIECE 204 TER	
	
Poteaux -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P333	ZPSO 242
R+1 -> PIECE 206 BIS	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P332	ZPSO 240
R+1 -> PIECE 207	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

P323	ZPSO 233
R+1 -> PIECE 230	
	
Menuiseries intérieures -> Peintures décoratives	

P324	ZPSO 234
R+1 -> PIECE 231	
	
Poteaux -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

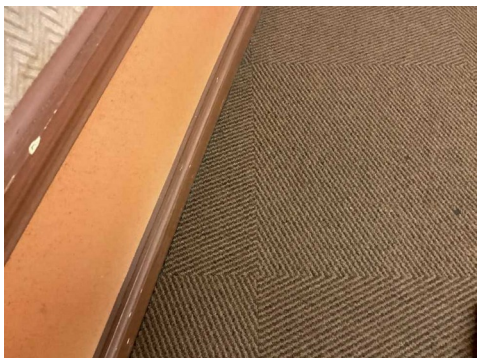
P325	ZPSO 235
R+1 -> PIECE 231	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

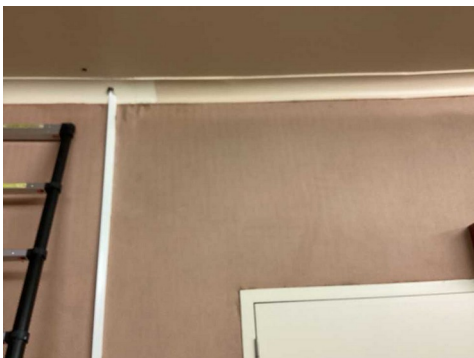
P326	ZPSO 236
R+1 -> PIECE 232	
	
Conduits -> Calorifugeages (Liste A) Enveloppes de calorifuges	

P327	ZPSO 237
R+1 -> PIECE 232	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P357	ZPSO 256
R+1 -> SALLE GEORGES DE LA TOUR	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P358	ZPSO 256
R+1 -> SALLE GEORGES DE LA TOUR	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P356	ZPSO 255
R+1 -> SALLE GEORGES DE LA TOUR	
	
Revêtements de sol -> Moquettes Colles non bitumineuses	

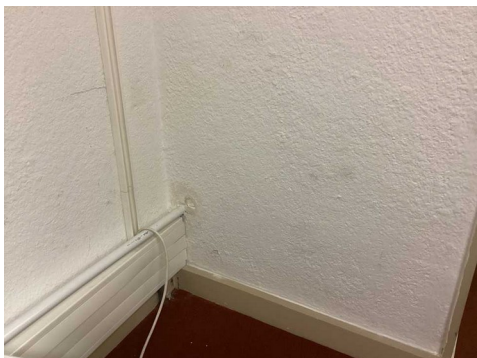
P359	ZPSO 258
R+1 -> SALLE GEORGES DE LA TOUR	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles	

P360	ZPSO 258
R+1 -> SALLE GEORGES DE LA TOUR	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles	

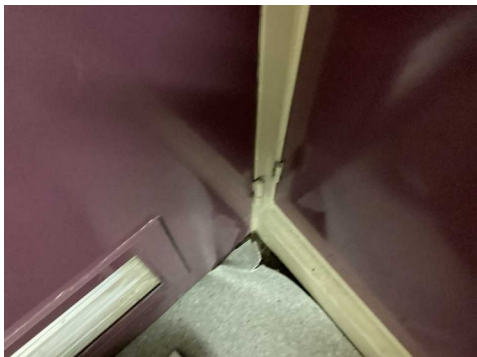
P339	ZPSO 246
R+1 -> SALLE LOUIS MAJORELLE	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P336	ZPSO 244
R+1 -> SALLE LOUIS MAJORELLE	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses Moquettes Ragréages	

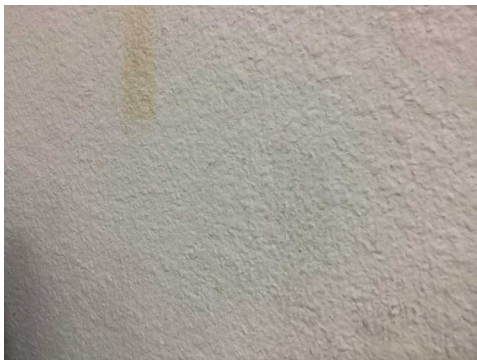
P337	ZPSO 244
R+1 -> SALLE LOUIS MAJORELLE	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses Moquettes Ragréages	

P338	ZPSO 245
R+1 -> SALLE LOUIS MAJORELLE	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P340	ZPSO 246
R+1 -> SALLE EMILE GALLE	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

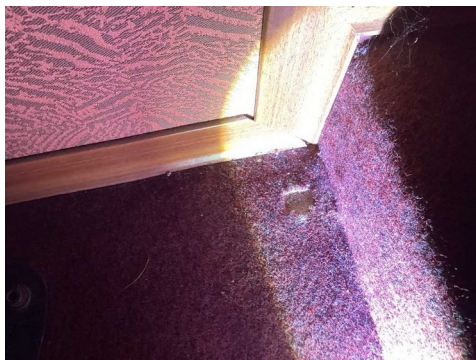
P342	ZPSO 247
R+1 -> SALLE EMILE GALLE	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses Moquettes Ragréages	

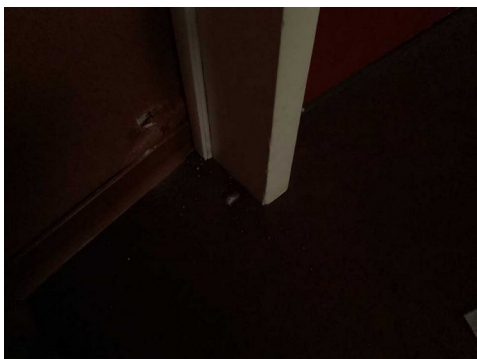
P343	ZPSO 247
R+1 -> SALLE EMILE GALLE	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses Moquettes Ragréages	

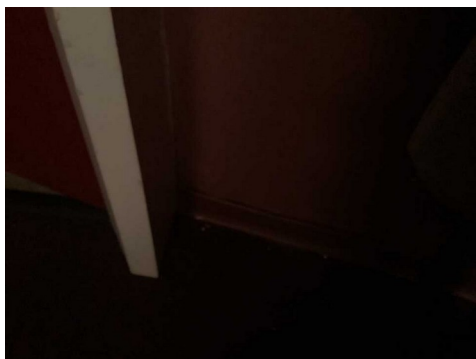
P341	ZPSO 245
R+1 -> SALLE EMILE GALLE	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

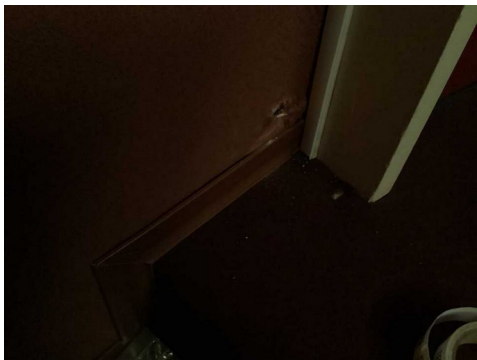
P291	ZPSO 214
R+1 -> AMPHITHEATRE	
	
Revêtements de sol -> Moquettes Colles non bitumineuses Ragréages	

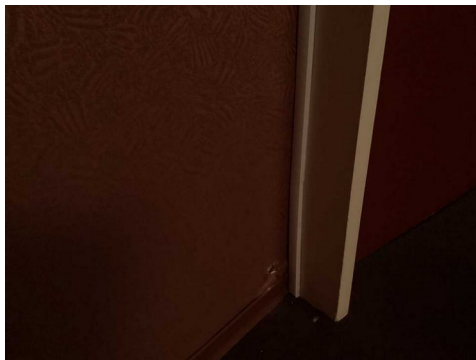
P404	ZPSO 214
R+1 -> AMPHITHEATRE	
	
Revêtements de sol -> Moquettes Colles non bitumineuses Ragréages	

P405	ZPSO 214
R+1 -> AMPHITHEATRE	
	
Revêtements de sol -> Moquettes Colles non bitumineuses Ragréages	

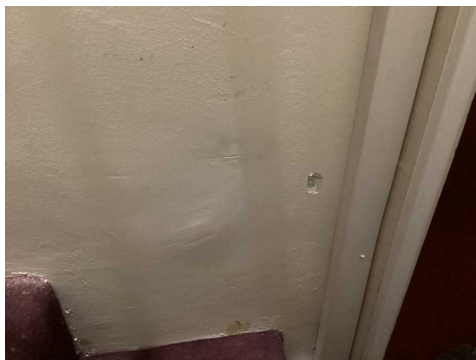
P290	ZPSO 214
R+1 -> AMPHITHEATRE	
	
Revêtements de sol -> Moquettes Colles non bitumineuses Ragréages	

P292	ZPSO 215
R+1 -> AMPHITHEATRE	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P293	ZPSO 215
R+1 -> AMPHITHEATRE	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P294	ZPSO 216
R+1 -> AMPHITHEATRE	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

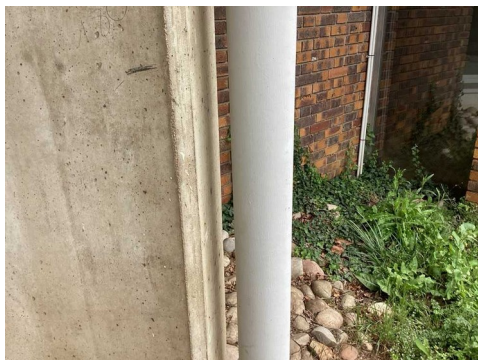
P295	ZPSO 216
R+1 -> AMPHITHEATRE	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P296	ZPSO 217
R+1 -> AMPHITHEATRE	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P297	ZPSO 217
R+1 -> AMPHITHEATRE	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

7.3. Photos sondages

S145	ZPSO 278
Facade	
	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs -> Plaques (Liste B)	

S150	ZPSO 286
Facade	
	
Eléments associés à la façade -> Conduits	

S72	ZPSO 121
RDC -> DGT 1	
	
Menuiseries intérieures -> Peintures décoratives	

S66	ZPSO 20
RDC -> DGT 1	
	
Revêtements de sol -> Peintures de sol Colles bitumineuses Sols coulés à base ciment	

S74	ZPSO 120
RDC -> DGT 2	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

S59	ZPSO 82
RDC -> DGT 3	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B)	

S60	ZPSO 83
RDC -> DGT 3	
	
Conduits -> Calorifugeages (Liste A)	

S61	ZPSO 78
RDC -> DGT 3	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B)	

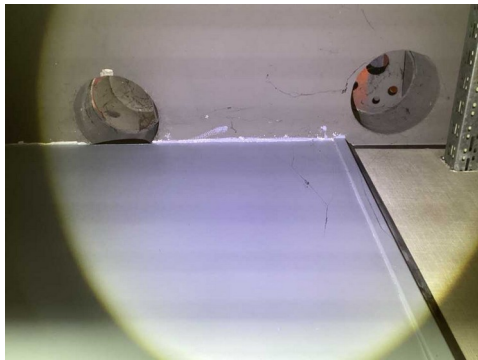
S62	ZPSO 79
RDC -> DGT 3	
	
Conduits -> Calorifugeages (Liste A)	

S63	ZPSO 102
RDC -> DGT 3	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B)	

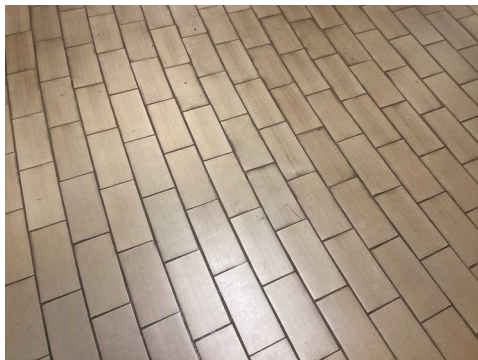
S65	ZPSO 20
RDC -> DGT 3	
	
Revêtements de sol -> Peintures de sol Colles bitumineuses Sols coulés à base ciment	

S8	ZPSO 25
RDC -> DGT 4	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

S9	ZPSO 7
RDC -> DGT 4	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

S10	ZPSO 7
RDC -> DGT 4	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

S120	ZPSO 206
RDC -> DGT 5	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

S64	ZPSO 38
RDC -> DGT 6	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Ragréages	

S82	ZPSO 130
RDC -> DGT 7	
	
Equipements -> Peintures	

S87	ZPSO 137
RDC -> DGT 7	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

S12	ZPSO 7
RDC -> LOCAL 2	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

S11	ZPSO 10
RDC -> LOCAL 2	
	
Plafonds -> Peintures décoratives	

S141	ZPSO 290
RDC -> LOCAL 4	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

S140	ZPSO 218
RDC -> LOCAL 4	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Ragréages	

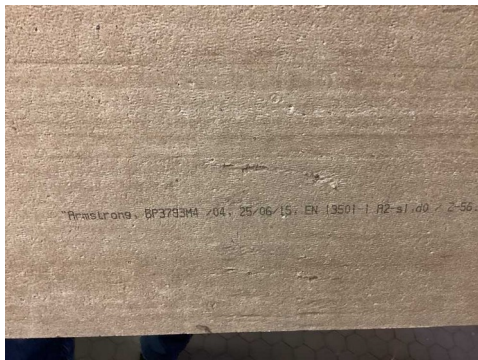
S112	ZPSO 189
RDC -> LOCAL 5	
	
Eviers métalliques -> Plaques souples bitumineuses antivibratiles	

S106	ZPSO 64
RDC -> LOCAL 5	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Ragréages	

S111	ZPSO 188
RDC -> LOCAL 5	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

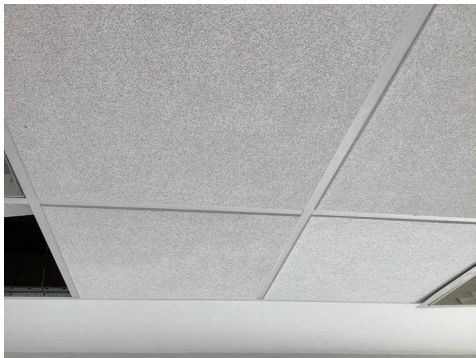
S57	ZPSO 82
RDC -> WC 1	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B)	

S58	ZPSO 83
RDC -> WC 1	
	
Conduits -> Calorifugeages (Liste A)	

S56	ZPSO 94
RDC -> WC 1	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

S2	ZPSO 7
RDC -> ACCEUIL	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

S1	ZPSO 5
RDC -> ACCEUIL	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

S3	ZPSO 5
RDC -> PIECE 101	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

S6	ZPSO 6
RDC -> PIECE 102	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot	

S7	ZPSO 9
RDC -> PIECE 102	
	
Plafonds -> Bandes calicot	

S13	ZPSO 23
RDC -> 102 BIS LOCAL LASER	
	
Poteaux -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

S14	ZPSO 19
RDC -> 102 BIS LOCAL LASER	
	
Plafonds -> Peintures décoratives	

S16	ZPSO 16
RDC -> PIECE 103	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Panneaux de cloisons (Liste B)	

S15	ZPSO 18
RDC -> PIECE 103	
	
Conduits -> Calorifugeages (Liste A)	

S18	ZPSO 34
RDC -> PIECE 104	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

S19	ZPSO 22
RDC -> PIECE 104 BIS	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

S22	ZPSO 24
RDC -> PIECE 104 BIS	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

S23	ZPSO 24
RDC -> PIECE 104 BIS	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

S20	ZPSO 36
RDC -> PIECE 104 BIS	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

S21	ZPSO 37
RDC -> PIECE 104 BIS	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

S24	ZPSO 21
RDC -> PIECE 105	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

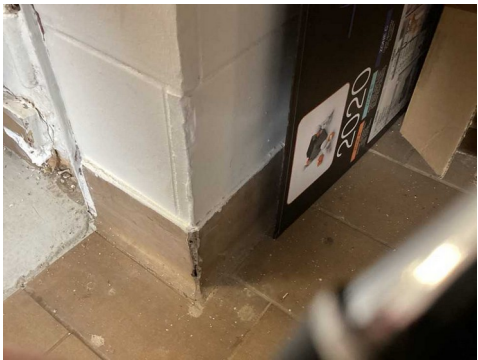
S26	ZPSO 44
RDC -> PIECE 106	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	

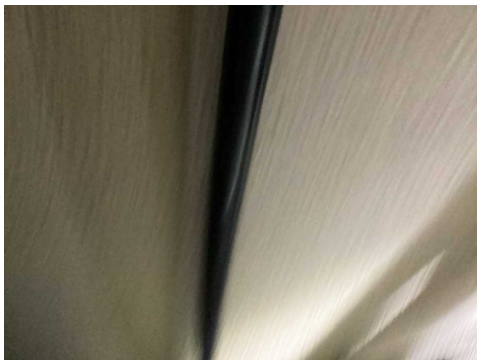
S27	ZPSO 38
RDC -> PIECE 106	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Ragréages	

S25	ZPSO 43
RDC -> PIECE 106	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

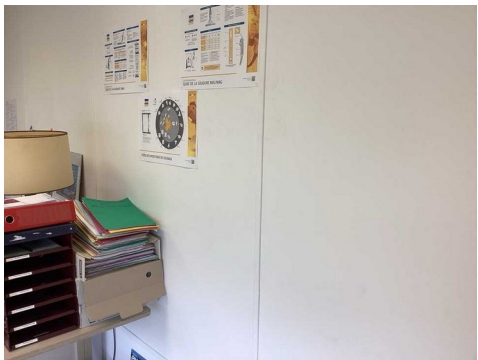
S29	ZPSO 40
RDC -> PIECE 107	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

S30	ZPSO 45
RDC -> PIECE 107	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot	

S31	ZPSO 39
RDC -> PIECE 107	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

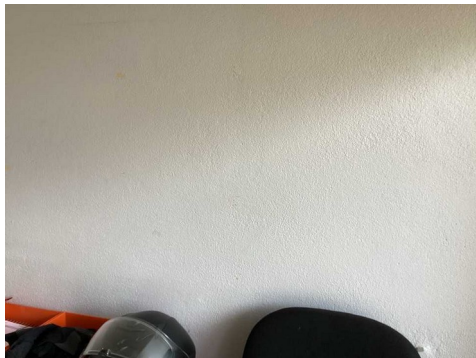
S28	ZPSO 42
RDC -> PIECE 107	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

S28	ZPSO 42
RDC -> PIECE 107	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

S34	ZPSO 52
RDC -> PIECE 108	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Revêtements durs (Liste B)	

S33	ZPSO 51
RDC -> PIECE 108	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

S32	ZPSO 46
RDC -> PIECE 108	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

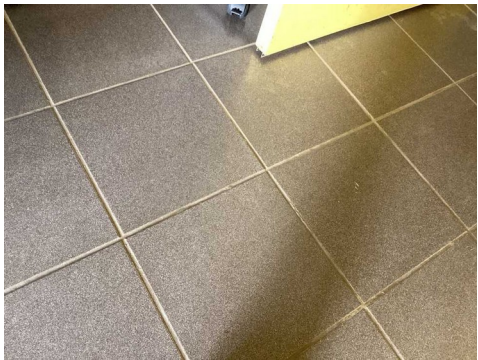
S43	ZPSO 55
RDC -> PIECE 109	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

S44	ZPSO 63
RDC -> PIECE 109	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Revêtements durs (Liste B)	

S39	ZPSO 9
RDC -> PIECE 109	
	
Plafonds -> Bandes calicot	

S41	ZPSO 5
RDC -> PIECE 109	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

S47	ZPSO 63
RDC -> PIECE 110	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Revêtements durs (Liste B)	

S48	ZPSO 62
RDC -> PIECE 110	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Ragréages	

S42	ZPSO 33
RDC -> PIECE 110 BIS	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

S40	ZPSO 5
RDC -> PIECE 110 BIS	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

S49	ZPSO 45
RDC -> PIECE 111	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot	

S50	ZPSO 65
RDC -> PIECE 111	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

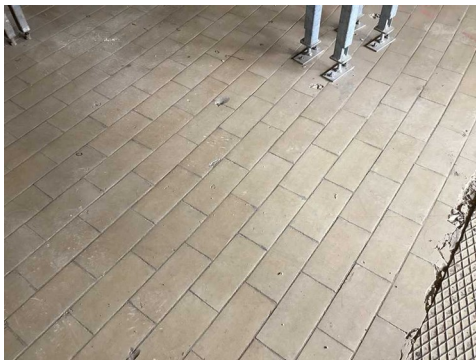
S52	ZPSO 66
RDC -> PIECE 111	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

S51	ZPSO 34
RDC -> PIECE 111	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

S45	ZPSO 60
RDC -> 111 BIS LOCAL PEINTURE	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

S115	ZPSO 193
RDC -> SALLE DE PRESSE	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

S116	ZPSO 194
RDC -> SALLE DE PRESSE	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

S114	ZPSO 192
RDC -> SALLE DE PRESSE	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Ragréages Sols coulés à base ciment	

S117	ZPSO 197
RDC -> SALLE DE PRESSE	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

S105	ZPSO 178
RDC -> PIECE 112	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

S104	ZPSO 177
RDC -> PIECE 113	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

S103	ZPSO 176
RDC -> PIECE 113	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Ragréages	

S108	ZPSO 186
RDC -> PIECE 114	
	
Plafonds -> Panneaux collés (Liste B)	

S107	ZPSO 184
RDC -> PIECE 115	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Panneaux de cloisons (Liste B)	

S109	ZPSO 185
RDC -> PIECE 117	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

S110	ZPSO 187
RDC -> PIECE 117	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

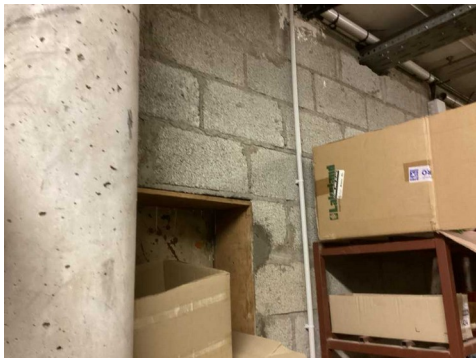
S101	ZPSO 175
RDC -> PIECE 118	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

S102	ZPSO 180
RDC -> CBR BIS	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

S96	ZPSO 147
RDC -> ATELIER	
	
Conduits -> Calorifugeages (Liste A)	

S97	ZPSO 30
RDC -> ATELIER	
	
Menuiseries intérieures -> Peintures décoratives	

S89	ZPSO 148
RDC -> STOCK DIVERS	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B)	

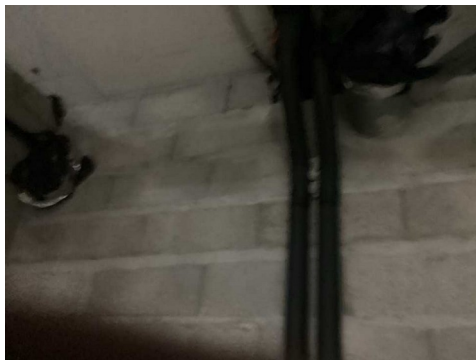
S90	ZPSO 122
RDC -> STOCK DIVERS	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Joints d'assemblage	

S91	ZPSO 151
RDC -> STOCK DIVERS	
	
Conduits -> Calorifugeages (Liste A)	

S93	ZPSO 57
RDC -> CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE	
	
Poteaux -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

S36	ZPSO 59
RDC -> CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

S37	ZPSO 59
RDC -> CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

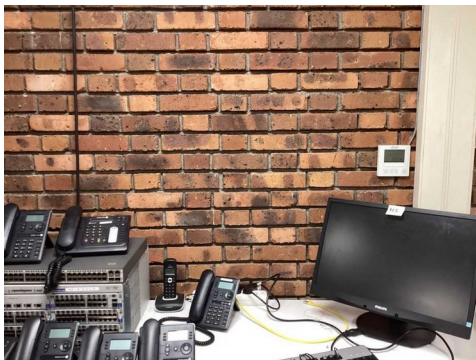
S38	ZPSO 60
RDC -> CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

S94	ZPSO 30
RDC -> CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE	
	
Menuiseries intérieures -> Peintures décoratives	

S95	ZPSO 130
RDC -> CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE	
	
Equipements -> Peintures	

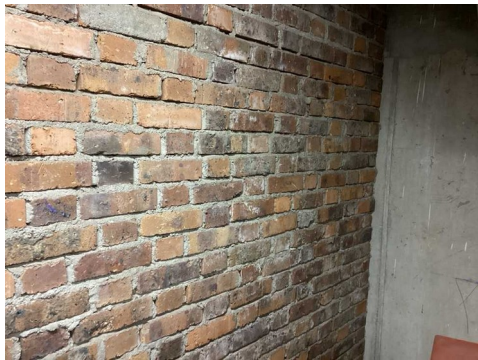
S35	ZPSO 27
RDC -> CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE	
	
Revêtements de sol -> Peintures de sol Ragréages	

S92	ZPSO 149
RDC -> MG	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

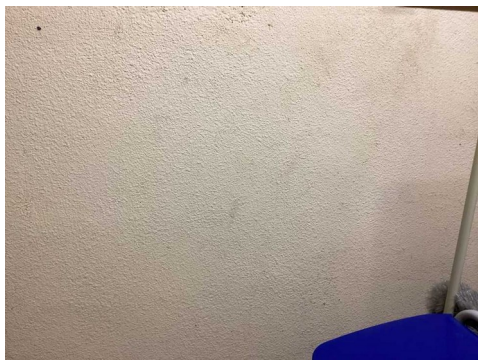
S118	ZPSO 4
RDC -> 119 BIS INFORMATIQUE	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Joints d'assemblage	

S119	ZPSO 212
RDC -> 119 BIS INFORMATIQUE	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

S98	ZPSO 30
RDC -> MACHINERIE 1	
	
Menuiseries intérieures -> Peintures décoratives	

S99	ZPSO 4
RDC -> MACHINERIE 1	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Joints d'assemblage	

S100	ZPSO 165
RDC -> MACHINERIE 1	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Joints de dilatation	

S79	ZPSO 129
RDC -> LOCAL SOLEO	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

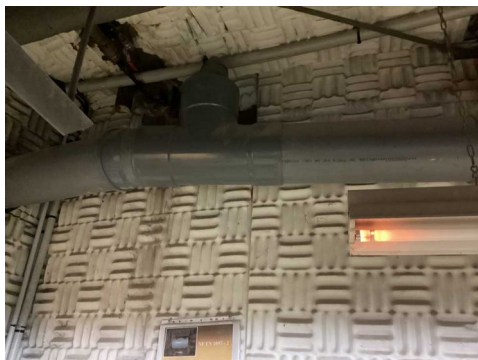
S80	ZPSO 131
RDC -> LOCAL SOLEO	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B) Calorifugeages	

S81	ZPSO 133
RDC -> LOCAL SOLEO	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B)	

S83	ZPSO 127
RDC -> ESSAIS BRUYANT	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B) Calorifugeages	

S84	ZPSO 128
RDC -> ESSAIS BRUYANT	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B) Calorifugeages	

S85	ZPSO 133
RDC -> ESSAIS BRUYANT	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B)	

S86	ZPSO 137
RDC -> ESSAIS BRUYANT	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

S88	ZPSO 137
RDC -> ESSAIS BRUYANT	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

S88	ZPSO 137
RDC -> ESSAIS BRUYANT	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

S75	ZPSO 123
RDC -> RESERVE CHIMIE	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B) Calorifugeages	

S76	ZPSO 124
RDC -> RESERVE CHIMIE	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B) Calorifugeages	

S77	ZPSO 125
RDC -> RESERVE CHIMIE	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B) Calorifugeages	

S78	ZPSO 126
RDC -> RESERVE CHIMIE	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B) Calorifugeages	

S67	ZPSO 27
RDC -> MENAGE	
	
Revêtements de sol -> Peintures de sol Ragréages	

S70	ZPSO 120
RDC -> MACHINERIE 2	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

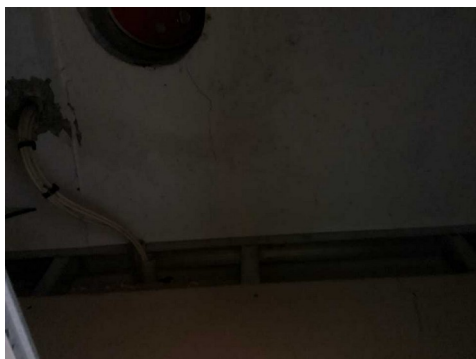
S71	ZPSO 121
RDC -> MACHINERIE 2	
	
Menuiseries intérieures -> Peintures décoratives	

S73	ZPSO 122
RDC -> MACHINERIE 2	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Joints d'assemblage	

S68	ZPSO 27
RDC -> MACHINERIE 2	
	
Revêtements de sol -> Peintures de sol Ragréages	

S69	ZPSO 117
RDC -> MACHINERIE 2	
	
Plafonds -> Joints de dilatation	

S5	ZPSO 7
RDC -> DGT 8	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

S4	ZPSO 10
RDC -> DGT 8	
	
Plafonds -> Peintures décoratives	

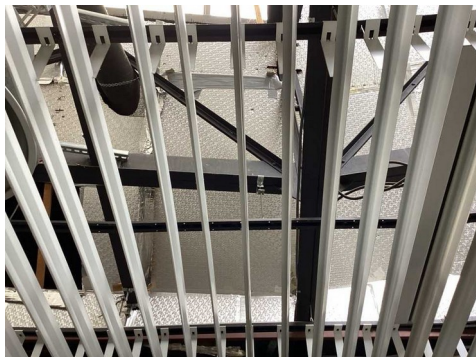
S53	ZPSO 85
RDC -> SALLE D'ESSAIS DES SAULES	
	
Portes coupe-feu -> Isolants intérieurs	

S54	ZPSO 87
RDC -> SALLE D'ESSAIS DES SAULES	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	

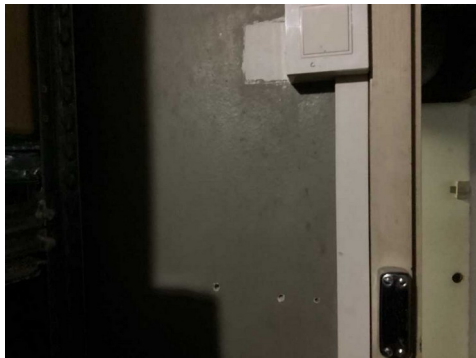
S55	ZPSO 88
RDC -> SALLE D'ESSAIS DES SAULES	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

S113	ZPSO 190
RDC -> Couloir	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

S142	ZPSO 261
Toiture	
	
Etanchéité de toiture terrasse -> Revêtements bitumineux parties planes	

S139	ZPSO 257
R+1	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

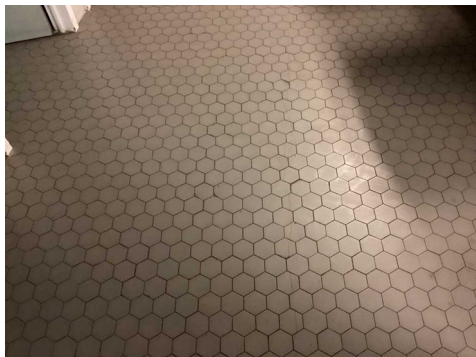
S135	ZPSO 228
R+1 -> LOCAL 1	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

S136	ZPSO 249
R+1 -> LOCAL 2	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

S137	ZPSO 248
R+1 -> LOCAL 2	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

S122	ZPSO 221
R+1 -> WC 1	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

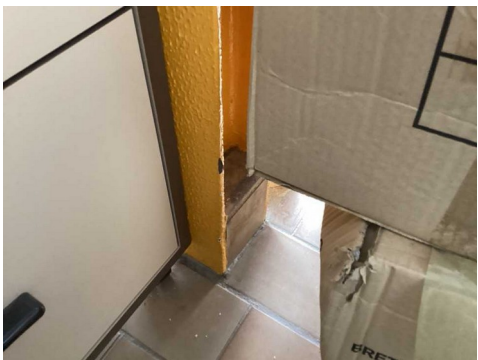
S123	ZPSO 220
R+1 -> WC 1	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

S125	ZPSO 218
R+1 -> WC 1	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Ragréages	

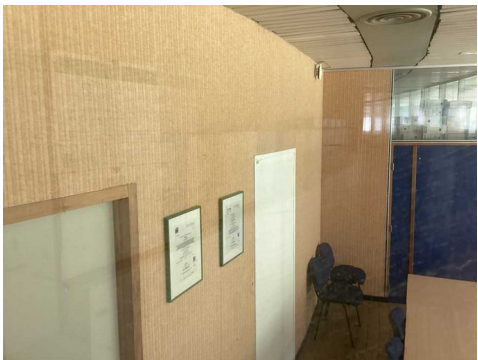
S121	ZPSO 222
R+1 -> WC 1	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

S130	ZPSO 235
R+1 -> PIECE 201	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

S131	ZPSO 239
R+1 -> PIECE 204	
	
Poteaux -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

S132	ZPSO 237
R+1 -> PIECE 204 TER	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

S133	ZPSO 241
R+1 -> PIECE 212 BIS	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

S134	ZPSO 243
R+1 -> PIECE 228	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Moquettes murales	

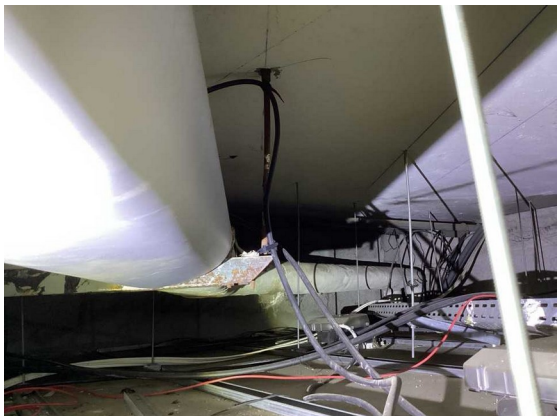
S126	ZPSO 227
R+1 -> PIECE 230	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

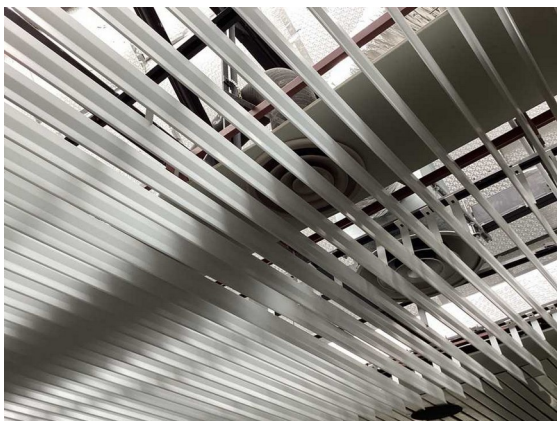
S128	ZPSO 232
R+1 -> PIECE 231	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	

S127	ZPSO 226
R+1 -> PIECE 231	
	
Revêtements de sol -> Joints de dilatation et d'assemblage	

S129	ZPSO 234
R+1 -> PIECE 232	
	
Poteaux -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

S138	ZPSO 238
R+1 -> SALLE GEORGES DE LA TOUR	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou talochés Isolants intérieurs fibreux	

RDC -> WC 1		MA 7
4- Plafonds et faux-plafonds		
Plenum de hauteur supérieure à 3m		
	Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :	
	Mettre à disposition un moyen d'accès en hauteur sécurisé	
RDC -> PIECE 110 BIS		MA 4
6- Conduits et accessoires intérieurs		
Hauteur supérieure à 3m		
	Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :	
	calorifuge non accessible Mettre à disposition un moyen d'accès en hauteur sécurisé	
RDC -> SALLE DE PRESSE		MA 18
6- Conduits et accessoires intérieurs		
Hauteur supérieure à 3m		
	Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :	
	Mettre à disposition un moyen d'accès en hauteur sécurisé	

RDC -> CONSERVATION EPROUVETTE BETON		MA 17
8- Equipements divers et accessoires		
Equipement de hauteur supérieure à 3m		
	Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :	
	pont treuil Mettre à disposition un moyen d'accès en hauteur sécurisé	
R+1		MA 23
4- Plafonds et faux-plafonds		
Plenum de hauteur supérieure à 3m		
	Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :	
	Mettre à disposition un moyen d'accès en hauteur sécurisé	
R+1 -> AMPHITHEATRE		MA 21
4- Plafonds et faux-plafonds		
Plafond et ouvrages afférents (isolant, conduit...) de hauteur supérieure à 3m		
	Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :	
	Mettre à disposition un moyen d'accès en hauteur sécurisé	

Facade		IA 25
2- Parois verticales extérieures et façades		
Découpe d'isolation extérieure requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Faire réaliser des découpe(s) ponctuelle(s) du complexe isolant sur toute son épaisseur par une entreprise qualifiée	

Facade		IA 26
6- Conduits et accessoires intérieurs		
Investigations destructives requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Faire réaliser les investigations destructives par une entreprise qualifiée et compétente SS4 lorsque les conditions d'utilisation le permettront	

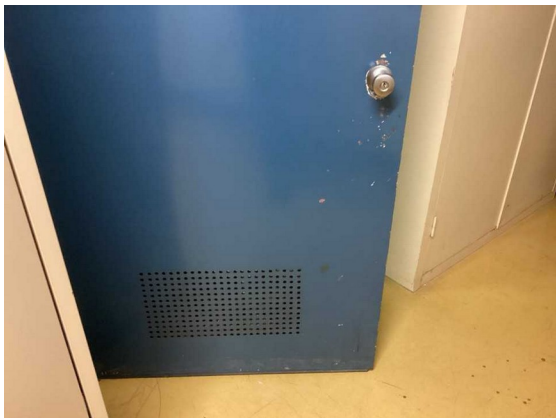
Facade		IA 27
8- Equipements divers et accessoires		
Equipement non consigné et/ou investigations destructives requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Consigner l'équipement et faire réaliser les investigations destructives par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

Facade		IA 30
2- Parois verticales extérieures et façades		
Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	faire déposer une menuiserie pour accéder aux joints comprébande Faire procéder à la dépose de la menuiserie par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

Facade		IA 31
2- Parois verticales extérieures et façades		
Bardages fixes non-démontables		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Création d'ouverture(s) ponctuelle(s) afin d'accéder aux parties d'ouvrage situées derrière le bardage	

RDC		IA 34
3- Parois verticales intérieures		
Investigations destructives sur gaine maçonnée requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	plusieurs gaines techniques non accessibles dans l'ensemble du bâtiment Faire réaliser les investigations destructives par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

RDC -> DGT 5		IA 20
4- Plafonds et faux-plafonds		
Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

RDC -> LOCAL 2		IA 1
3- Parois verticales intérieures		
Investigations destructives sur les portes coupe-feu susceptibles d'altérer la fonction coupe-feu		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Faire réaliser les investigations destructives par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

RDC -> 111 BIS LOCAL PEINTURE		IA 6
4- Plafonds et faux-plafonds		
Ouvertures à réaliser sur doublage de gaine(s) requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

RDC -> PIECE 112		IA 15
3- Parois verticales intérieures		
Ouvertures à réaliser sur doublage de gaine(s) requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

RDC -> ATELIER		IA 13
3- Parois verticales intérieures		
Investigations destructives sur les portes coupe-feu susceptibles d'altérer la fonction coupe-feu		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Faire réaliser les investigations destructives par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

RDC -> CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE		IA 2
3- Parois verticales intérieures		
Investigations destructives sur les portes coupe-feu susceptibles d'altérer la fonction coupe-feu		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Faire réaliser les investigations destructives par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

RDC -> CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE		IA 12
3- Parois verticales intérieures		
Investigations destructives sur les portes coupe-feu susceptibles d'altérer la fonction coupe-feu		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Faire réaliser les investigations destructives par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

RDC -> 119 BIS INFORMATIQUE		IA 19
4- Plafonds et faux-plafonds		
Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	caisson Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

RDC -> ESSAIS BRUYANT		IA 9
6- Conduits et accessoires intérieurs		
Investigations destructives requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	gaine technique Faire réaliser les investigations destructives par une entreprise qualifiée et compétente SS4 lorsque les conditions d'utilisation le permettront	

RDC -> Couloir		IA 16
4- Plafonds et faux-plafonds		
Ouvertures à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	plénum non visible Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4	
R+1 -> WC 2		IA 22
3- Parois verticales intérieures		
Démontage de coffre de volet roulant requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Faire réaliser le démontage par une entreprise qualifiée et compétente SS4	
R+1 -> Monte charge 1		IA 28
7- Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques		
Cabine d'ascenseur, investigations destructives requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Faire réaliser les investigations destructives par une entreprise qualifiée et compétente SS4 pour mise à l'arrêt de l'installation et démontage de parties d'équipements.	

R+1 -> Monte charge 2		IA 29
7- Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques		
Cabine d'ascenseur, investigations destructives requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Faire réaliser les investigations destructives par une entreprise qualifiée et compétente SS4 pour mise à l'arrêt de l'installation et démontage de parties d'équipements.	

RDC		IC 32
ensemble du RDC		
réseaux électriques		
	Investigation complémentaire à réaliser avant ou entre les différentes étapes de travaux :	
	mettre à l'arrêt par une personne qualifiée	

RDC -> DGT 3		IC 8
6- Conduits et accessoires intérieurs		
Investigations destructives susceptibles d'altérer la fonction coupe-feu		
	Investigation complémentaire à réaliser avant ou entre les différentes étapes de travaux :	
	Faire réaliser les investigations destructives par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

RDC -> 111 BIS LOCAL PEINTURE		IC 5
6- Conduits et accessoires intérieurs		
Investigations destructives susceptibles d'altérer la fonction coupe-feu		
	Investigation complémentaire à réaliser avant ou entre les différentes étapes de travaux :	
	Faire réaliser les investigations destructives par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

RDC -> CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE		IC 11
8- Equipements divers et accessoires		
Chaudière non consignée et investigations destructives requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation complémentaire à réaliser avant ou entre les différentes étapes de travaux :	
	Consigner la chaudière lorsque les conditions d'occupation le permettront et faire réaliser les investigations destructives par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

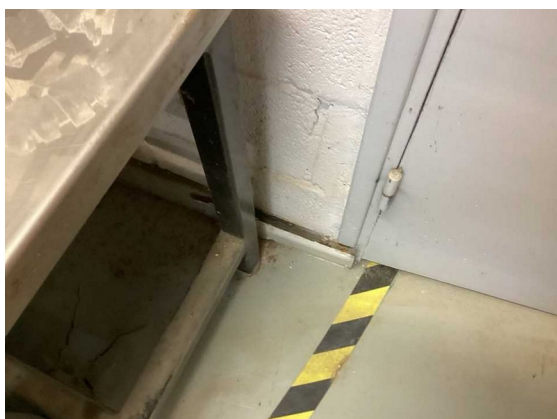
RDC -> MACHINERIE 1		IC 14
machinerie ascenseur		
ascenseur en fonctionnement		
	Investigation complémentaire à réaliser avant ou entre les différentes étapes de travaux :	
	mettre à l'arrêt	

RDC -> CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE		IC 3
8- Equipements divers et accessoires		
Equipement non consigné et/ou investigations destructives requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation complémentaire à réaliser avant ou entre les différentes étapes de travaux :	
	chauffage en fonctionnement Consigner l'équipement lorsque les conditions d'occupation le permettront et faire réaliser les investigations destructives par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

RDC -> CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE		IC 10
8- Equipements divers et accessoires		
Chaudière non consignée et investigations destructives requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation complémentaire à réaliser avant ou entre les différentes étapes de travaux :	
	équipement en fonctionnement Consigner la chaudière lorsque les conditions d'occupation le permettront et faire réaliser les investigations destructives par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

Vide sanitaire		IC 24
9- Fondations et soubassements		
Inaccessible avant démolition de la superstructure		
	Investigation complémentaire à réaliser avant ou entre les différentes étapes de travaux :	
	Démolir la superstructure	

R+1		IC 33
ensemble du RDC		
réseaux électriques		
	Investigation complémentaire à réaliser avant ou entre les différentes étapes de travaux :	
	mettre à l'arrêt par une personne qualifiée	

RDC -> DGT 5		OBS 3
03 - Parois verticales intérieures		
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres		
		Observation : plinthes cloué
RDC -> LOCAL 5		OBS 2
03 - Parois verticales intérieures		
Plinthes		
		Observation : plinthes visé
RDC -> CBR		OBS 1
03 - Parois verticales intérieures		
Plinthes		
		Observation : plinthes cloué

7.6. Attestation d'assurance



ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous, soussignés **MSIG Insurance Europe AG**, Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire – 75009 PARIS – certifions par la présente que la Société :

BUREAU VERITAS SERVICES France SAS
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale :

Bureau Veritas Exploitation SAS
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

un contrat d'assurance de **RESPONSABILITE CIVILE** portant le numéro F210.16.0414.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la **RESPONSABILITE CIVILE** pouvant incomber à l'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de ses activités de diagnostic immobilier et notamment :

1) Diagnostic amiante

- Repérage amiante avant travaux et démolition,
- Assistance technique pour travaux de traitement de l'amiante,
- Repérage amiante pour constitution de DAPP et de DTA,
- Réalisation ou mise à jour de DAPP,
- Repérage amiante avant/après travaux ou démolition,
- Réalisation ou mise à jour du dossier amiante,
- Examen visuel après travaux de retrait et d'encapsulation,
- Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans l'air des immeubles bâtis,
- Prélèvement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension,
- Analyse d'échantillons prélevés par l'Assuré,
- Mesures d'exposition à l'amiante des travailleurs à leurs postes de travail,
- Vérification périodique de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante dans les bâtiments,
- Repérage amiante avant-vente,
- Repérage amiante avant travaux y compris de démolition sur installations, structures ou équipement concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité.
Cette activité comprend également la reprise provisoire d'étanchéité en toiture.
- Diagnostic portant sur la gestion des Produits, Matériaux et des Déchets (PMD) issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiment (Décret n° 2021-822 du 25 juin 2021), y compris le réemploi des matériaux : concernant cette dernière mission il est précisé que les garanties s'appliquent y compris lorsque la mission porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets amiantés.

2) Autres diagnostics

- Diagnostic radon bâtiments,
- Diagnostic monoxyde de carbone,
- Diagnostic accessibilité des handicapés ERP Existants,
- Diagnostic accessibilité des handicapés des voiries,
- Diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité / de gaz,
- Diagnostic de l'état des risques naturels et technologiques (ERNT),
- Diagnostic de Performances Energétiques –DPE- :
 - Location
 - Cession immobilière

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne



- ERP
 - Neuf
 - Mise à jour du DPE,
 - Diagnostic des installations d'assainissement non collectif (ANC),
 - Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment et diagnostic méréle (DDT),
 - Etat parasitaire et diagnostic méréle (hors DDT),
 - Diagnostic Plomb avant / après travaux,
 - Constat des risques d'exposition au Plomb (CREP) :
 - En cas de location / vente
 - Dans les parties communes
 - Risque d'intoxication au plomb dans les peintures,
 - Prélèvement et analyse de poussière et de revêtement afin de rechercher la présence de plomb,
 - Etat des lieux,
 - Métrages Loi Carrez/ Loi Boutin,
 - Millièmes de copropriété,
 - Prêts conventionnés (normes d'habitabilité),
 - Sécurité piscine,
 - Diagnostic technique Loi SRU,
 - Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux d'habilitation ou recevant du public.
- 3) Analyses et/ou prélèvements d'échantillons.
- 4) Conseil en performance énergétique.
- 5) Toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil.
- 6) Toutes missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage.
- 7) Toutes missions de maîtrise d'œuvre de désamiantage.
- 8) Concernant l'utilisation des appareils à plomb contenant des sources ionisantes l'Assureur note et précise que les garanties du contrat s'entendent y compris du fait de la détention l'usage et le transport de ces matériels, pour tous dommages causés aux tiers.
- 9) Laboratoire il est en outre précisé que pour les activités de laboratoire d'analyse d'échantillons (y compris les échantillons d'amiante) et de prélèvements d'air relatifs aux activités garanties, les garanties sont acquises notamment lors :
- De missions d'analyse d'échantillons de matériaux prélevés et identifiés par le client sous la responsabilité de BV que ces matériaux soient incorporés aux équipements du bâtiment ou aux équipements et process.
 - Des missions de prélèvement sur les instructions du client et d'analyse de matériaux identiques à ceux-ci-dessus.

La présente attestation valable du 01/01/2024 à zéro heure au 31/12/2024 à minuit, est délivrée, sous réserve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie au-delà des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se réfère.


Paris, le 5 janvier 2024

MSIG Insurance Europe AG
65, rue de la Victoire - 75009 Paris
Tél : 01 40 67 42 42 - Fax : 01 40 67 12 34
RCS Paris 753143882 - APE 6512Z

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882. APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

7.7. Certificat de compétence

 CERTIFICATION DE PERSONNES Accréditation n°4-0557 PORTÉE DISPONIBLE SUR www.cofrac.fr	 Bureau Contrôle Certification	N° de certification B2C 0763
CERTIFICATION DE PERSONNES attribuée à : Olivier JEANSON Dans les domaines suivants :		
Amiante sans mention : Secteur B : certification des personnes réalisant des missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante		
Obtenu le : 17/05/2024	Valable jusqu'au : 22/05/2026*	
Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.		
Amiante avec mention : Secteur Bbis : certification des personnes réalisant des missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante		
Obtenu le : 17/05/2024	Valable jusqu'au : 22/05/2026*	
Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.		
Certification Plomb : Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP).		
Obtenu le : 28/06/2019	Valable jusqu'au : 27/06/2024*	
Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification.		
Fait à STRASBOURG, le 17 mai 2024		
		Responsable qualité, Sandrine SCHNEIDER 
*Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs de la surveillance. La conformité de cette certification peut être vérifiée sur le site : www.b2c-france.com		
24 rue des Prés • 67380 LINGOLSHEIM • Tél : 03 88 22 21 97 • e-mail : b.2.c@orange.fr • www.b2c-france.com		

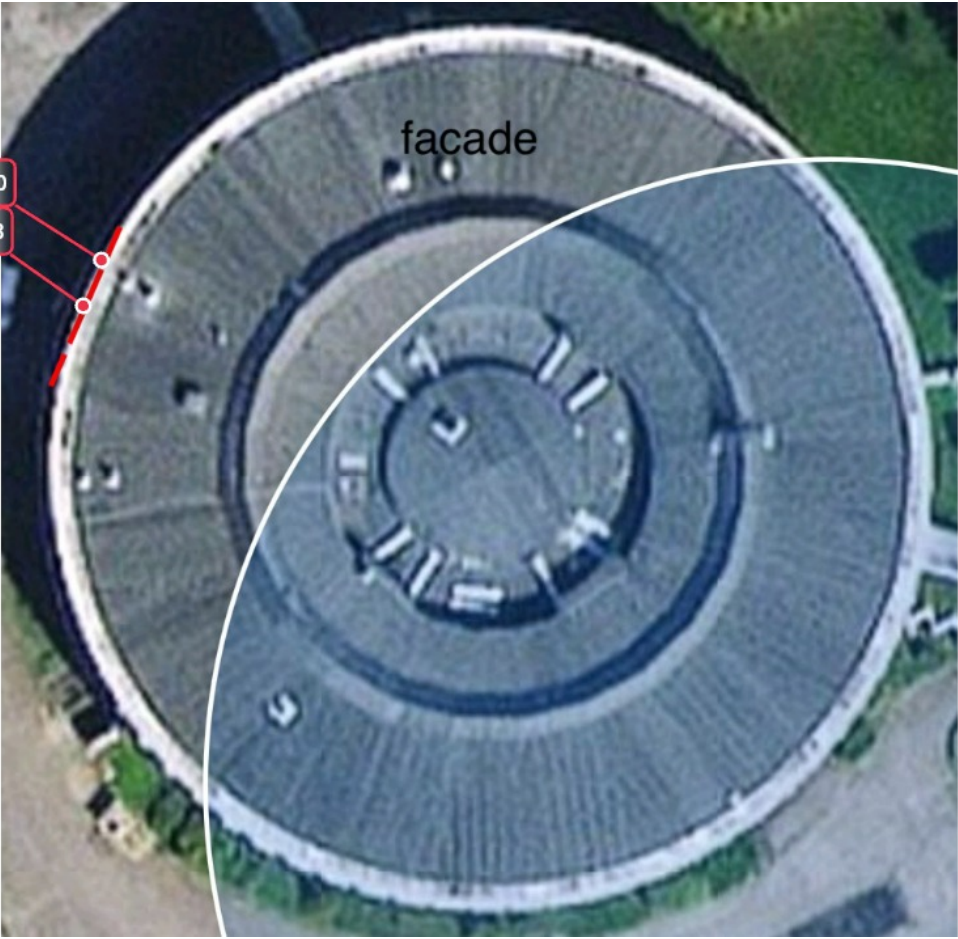
7.8. Croquis de repérage

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CEREMA EST SITE DE NANCY - GEP 71 Rue de la Grande Hai 54510 TOMBLAINE	
Localisation Facade	Date visite	Le 12/02/2024
	Auteur	Olivier JEANSON
	N° dossier	20662126/S6/5
	Planche	1 / 37
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u>		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		



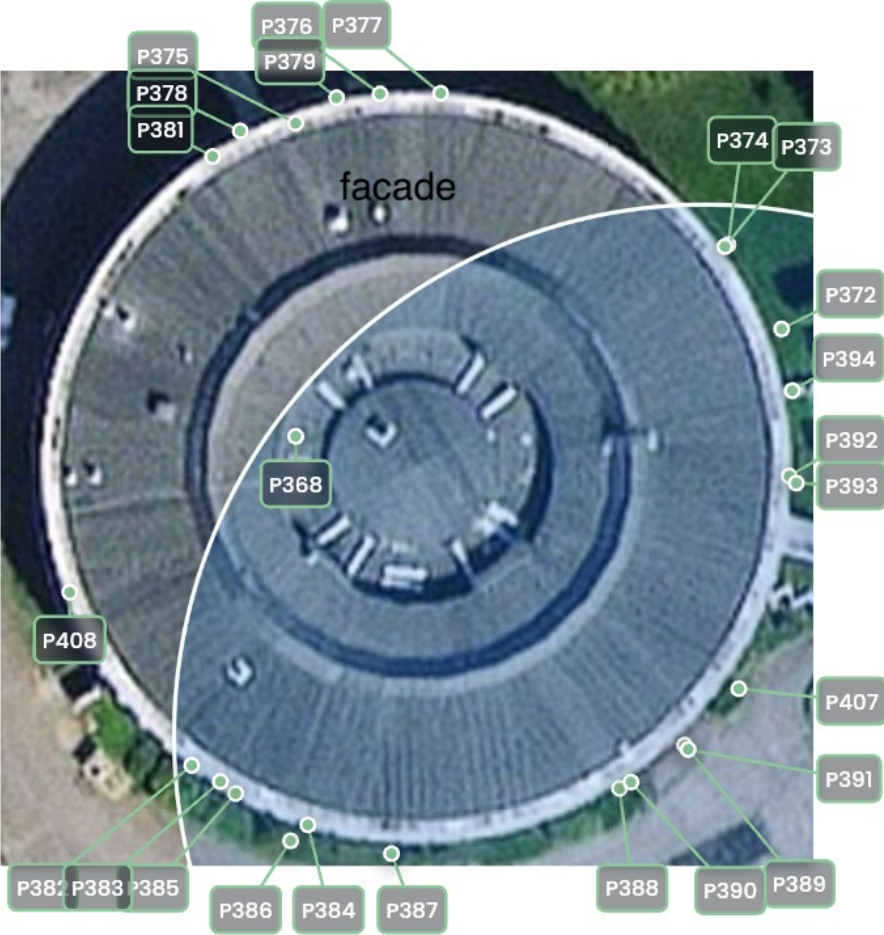
LEGENDE	 Prélèvement positif	 Prélèvement négatif	 Sondage	 Inaccessibilité	 Observation
---------	---	---	---	---	---

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CEREMA EST SITE DE NANCY - GEP 71 Rue de la Grande Hai 54510 TOMBLAINE	
Localisation Facade	Date visite	Le 12/02/2024
	Auteur	Olivier JEANSON
	N° dossier	20662126/S6/5
	Planche	2 / 37
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> Prélèvement positif		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u> -- Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs		



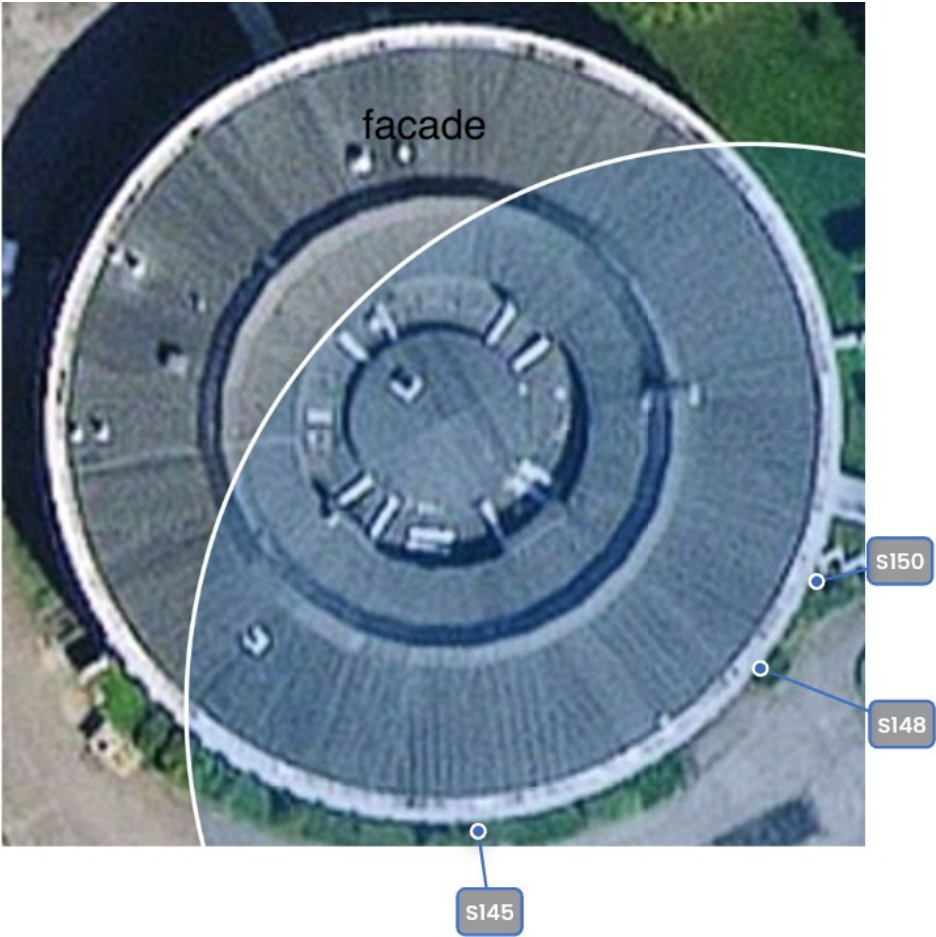
LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation
---------	---------------------	---------------------	---------	-----------------	-------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CEREMA EST SITE DE NANCY - GEP 71 Rue de la Grande Hai 54510 TOMBLAINE	
Localisation Facade	Date visite	Le 12/02/2024
	Auteur	Olivier JEANSON
	N° dossier	20662126/S6/5
	Planche	3 / 37
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> Prélèvement négatif		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		



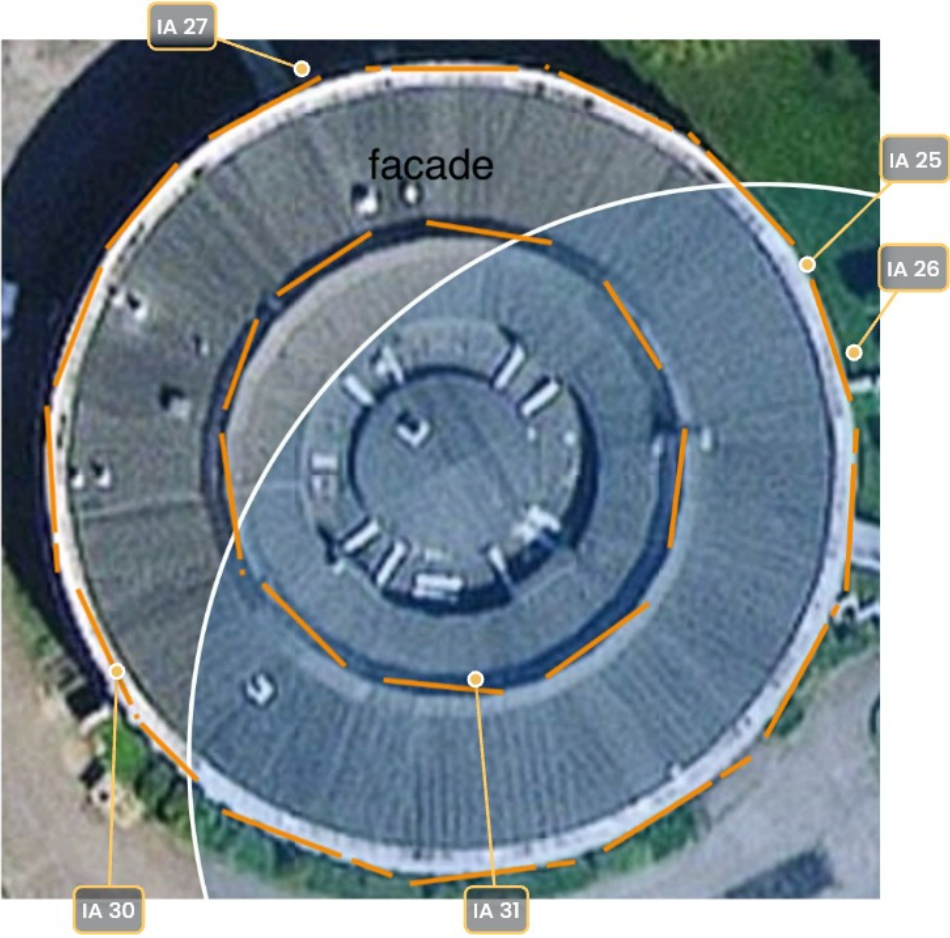
LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	---

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CEREMA EST SITE DE NANCY - GEP 71 Rue de la Grande Hai 54510 TOMBLAINE	
Localisation Facade	Date visite	Le 12/02/2024
	Auteur	Olivier JEANSON
	N° dossier	20662126/S6/5
	Planche	4 / 37
	Indice	1
Sondage	<u>Vue utilisée :</u>	
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		



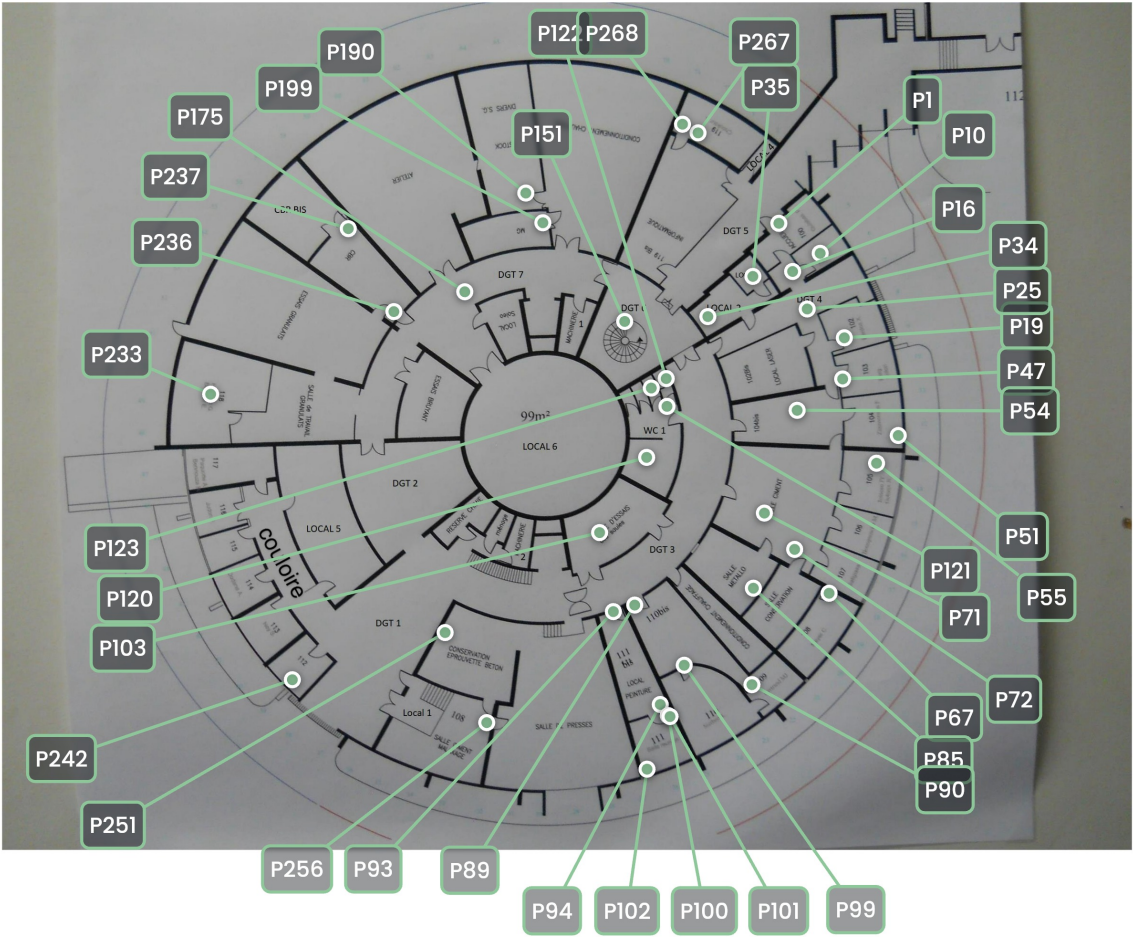
LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation
---------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------	-----------------------------	-------------------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CEREMA EST SITE DE NANCY – GEP 71 Rue de la Grande Hai 54510 TOMBLAINE	
Localisation Facade	Date visite	Le 12/02/2024
	Auteur	Olivier JEANSON
	N° dossier	20662126/S6/5
	Planche	5 / 37
	Indice	1
Inaccessibilité <u>Vue utilisée :</u>		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		



LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	---

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CEREMA EST SITE DE NANCY – GEP 71 Rue de la Grande Hai 54510 TOMBLAINE	
Localisation RDC	Date visite	Le 12/02/2024
	Auteur	Olivier JEANSON
	N° dossier	20662126/S6/5
	Planche	9 / 37
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> Prélèvement négatif : Sol		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		



LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	---

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CEREMA EST SITE DE NANCY – GEP 71 Rue de la Grande Hai 54510 TOMBLAINE	
Localisation RDC	Date visite	Le 12/02/2024
	Auteur	Olivier JEANSON
	N° dossier	20662126/S6/5
	Planche	10 / 37
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> Prélèvement négatif : Mur		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		

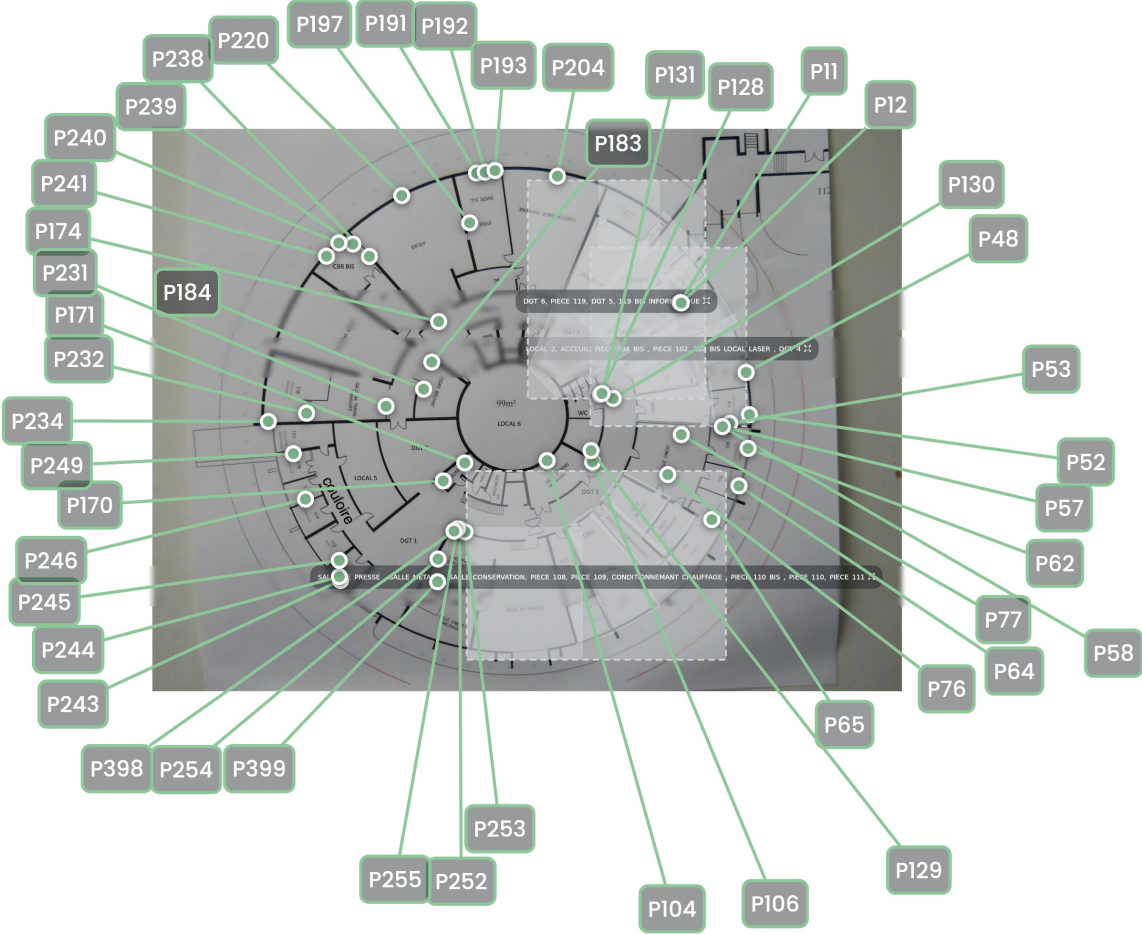
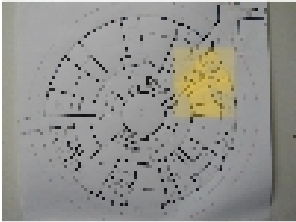
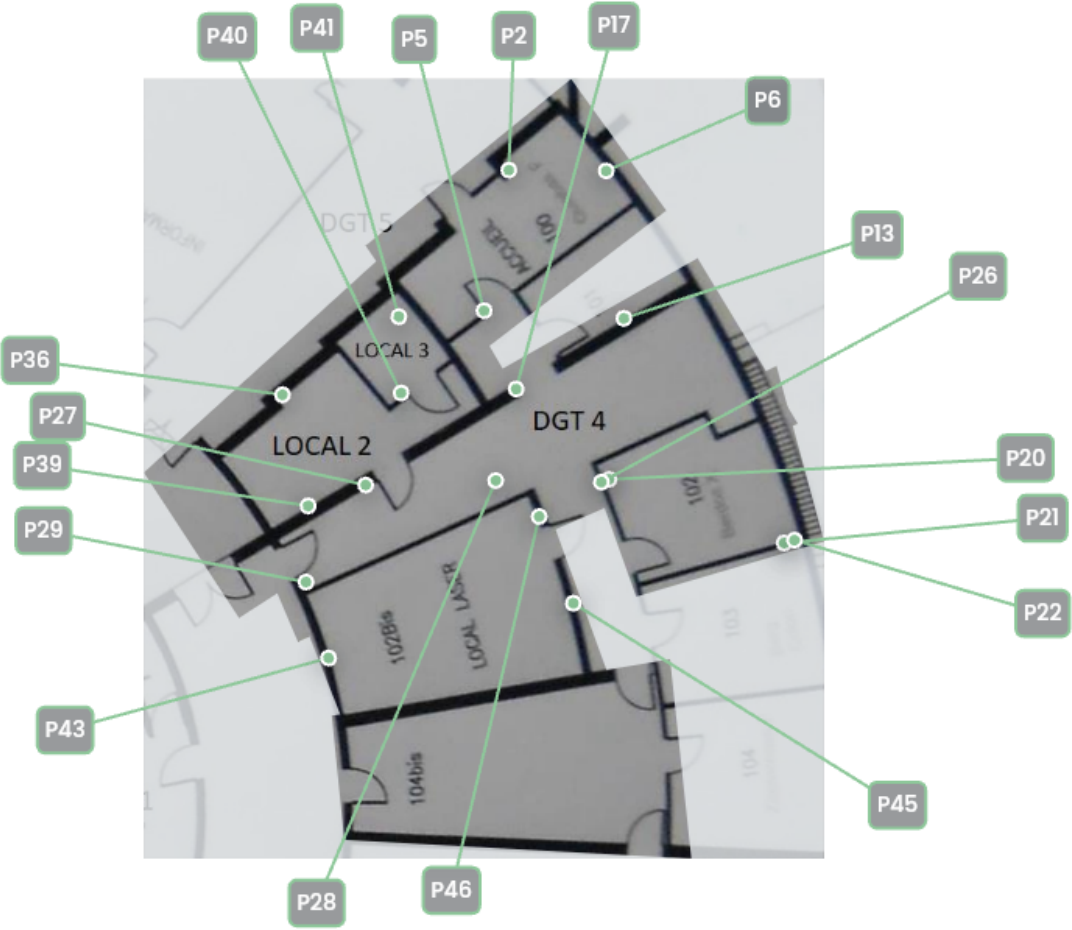


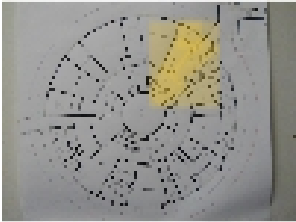
Planche partielle : les zones grisées font l'objet d'une autre planche de détail à consulter pour une vision complète du repérage réalisé

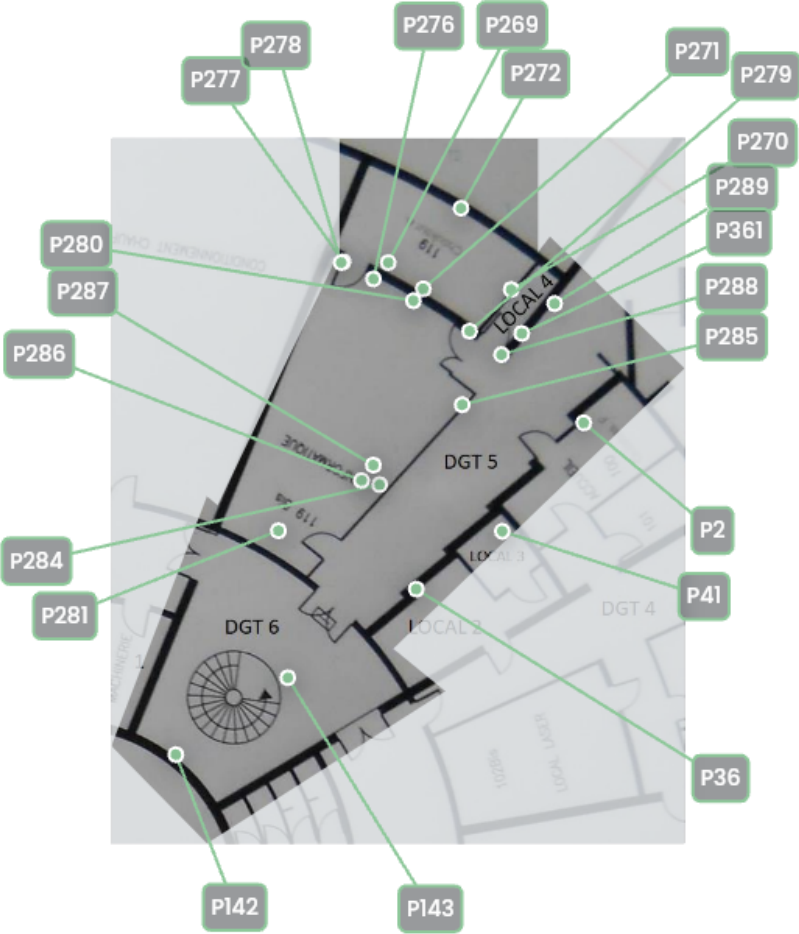
LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	---

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CEREMA EST SITE DE NANCY - GEP 71 Rue de la Grande Hai 54510 TOMBLAINE	
Localisation RDC	Date visite	Le 12/02/2024
	Auteur	Olivier JEANSON
	N° dossier	20662126/S6/5
	Planche	11 / 37
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> Prélèvement négatif : Mur		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		
Localisation de la zone isolée		
		

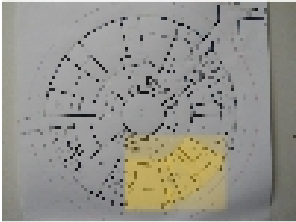


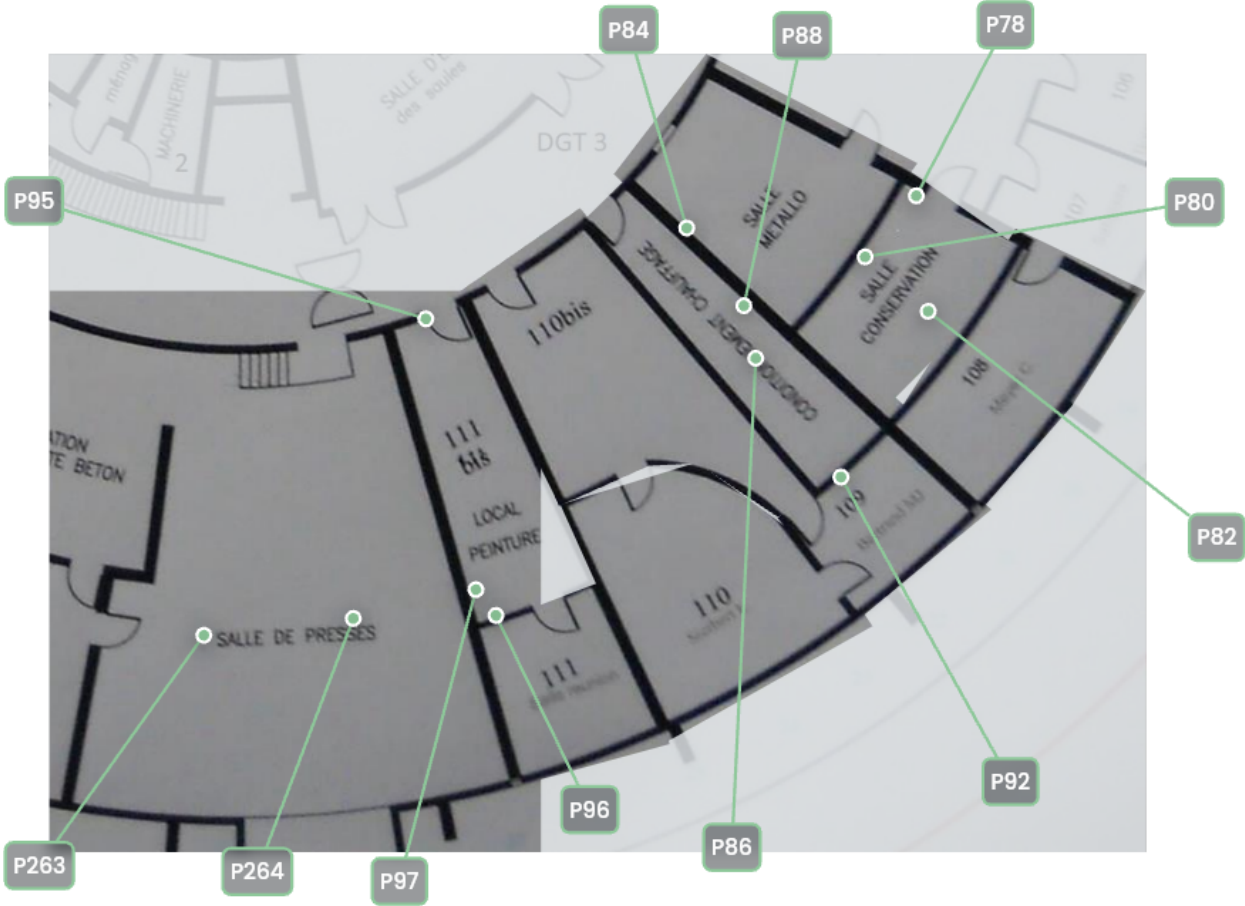
LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CEREMA EST SITE DE NANCY - GEP 71 Rue de la Grande Hai 54510 TOMBLAINE	
Localisation RDC	Date visite	Le 12/02/2024
	Auteur	Olivier JEANSON
	N° dossier	20662126/S6/5
	Planche	12 / 37
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> Prélèvement négatif : Mur		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		
Localisation de la zone isolée		
		



LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	---

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CEREMA EST SITE DE NANCY - GEP 71 Rue de la Grande Hai 54510 TOMBLAINE	
Localisation RDC	Date visite	Le 12/02/2024
	Auteur	Olivier JEANSON
	N° dossier	20662126/S6/5
	Planche	13 / 37
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> Prélèvement négatif : Mur		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		
Localisation de la zone isolée		
		



LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	---

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CEREMA EST SITE DE NANCY - GEP 71 Rue de la Grande Hai 54510 TOMBLAINE	
Localisation RDC	Date visite	Le 12/02/2024
	Auteur	Olivier JEANSON
	N° dossier	20662126/S6/5
	Planche	15 / 37
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> Prélèvement négatif : Autre		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		

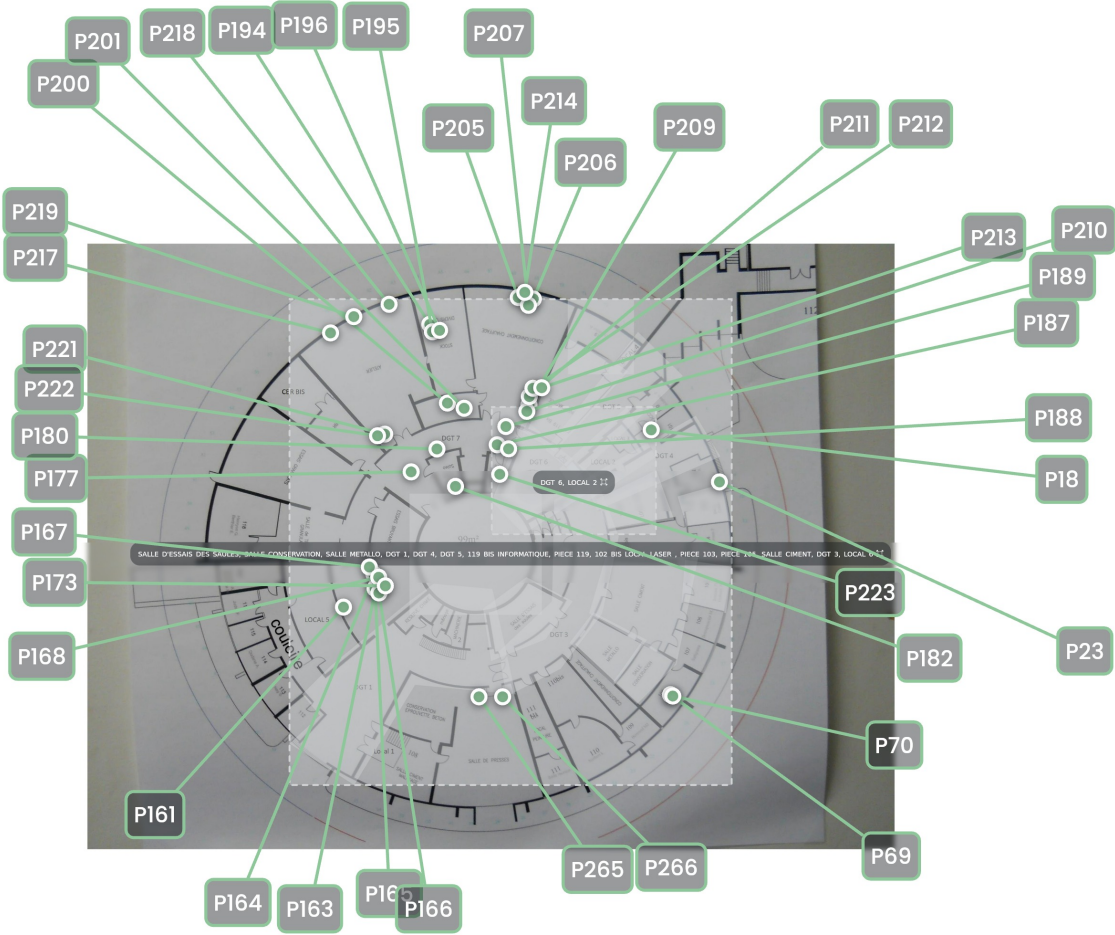


Planche partielle : les zones grisées font l'objet d'une autre planche de détail à consulter pour une vision complète du repérage réalisé

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

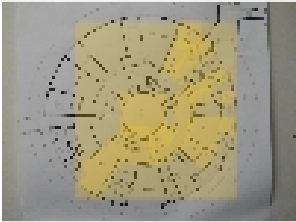
ADRESSE	CEREMA EST SITE DE NANCY - GEP 71 Rue de la Grande Hai 54510 TOMBLAINE	
Localisation	Date visite	Le 12/02/2024
	Auteur	Olivier JEANSON
	N° dossier	20662126/S6/5
	Planche	16 / 37
	Indice	1

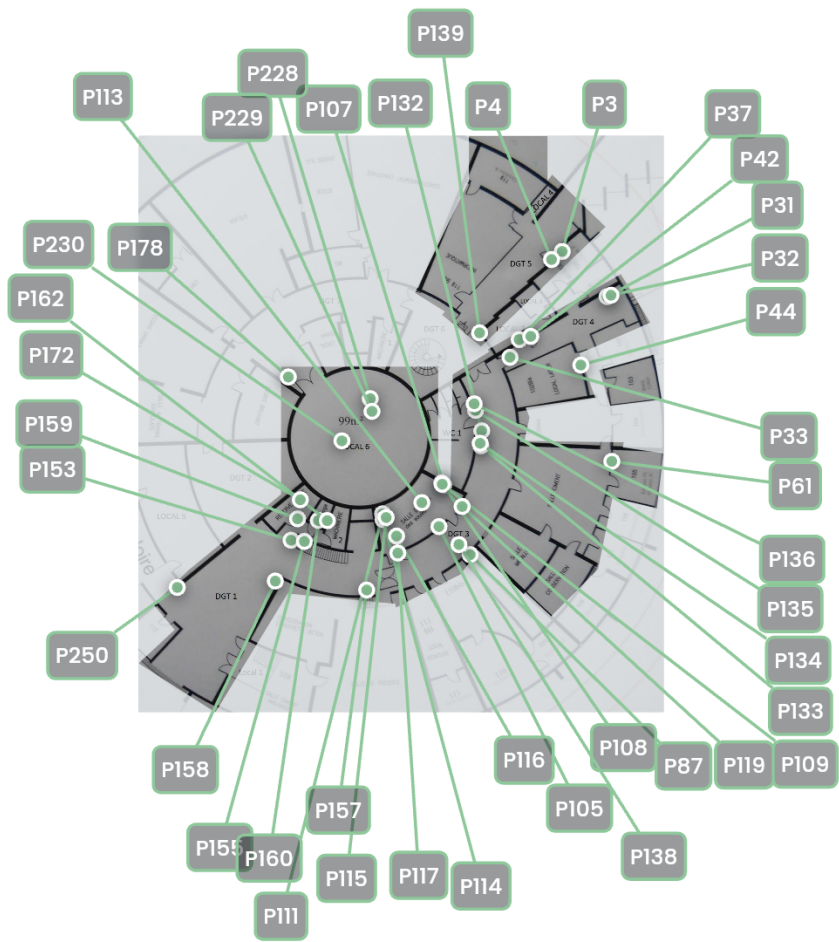
Vue utilisée :

Prélèvement négatif : Autre

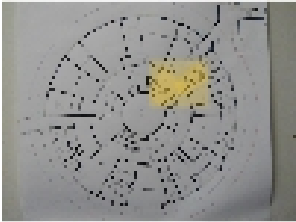
Matériaux et produits contenant de l'amiante :

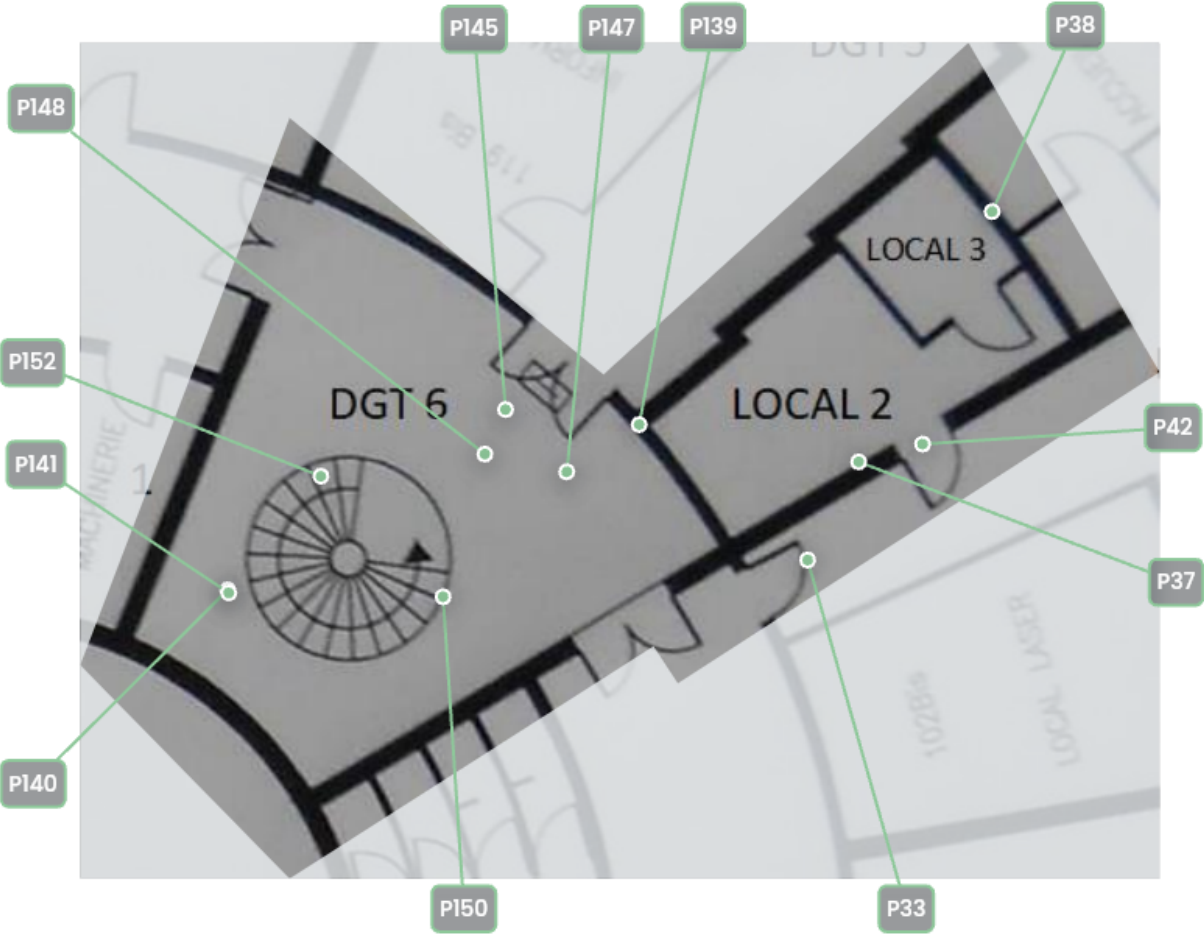
Localisation de la zone isolée





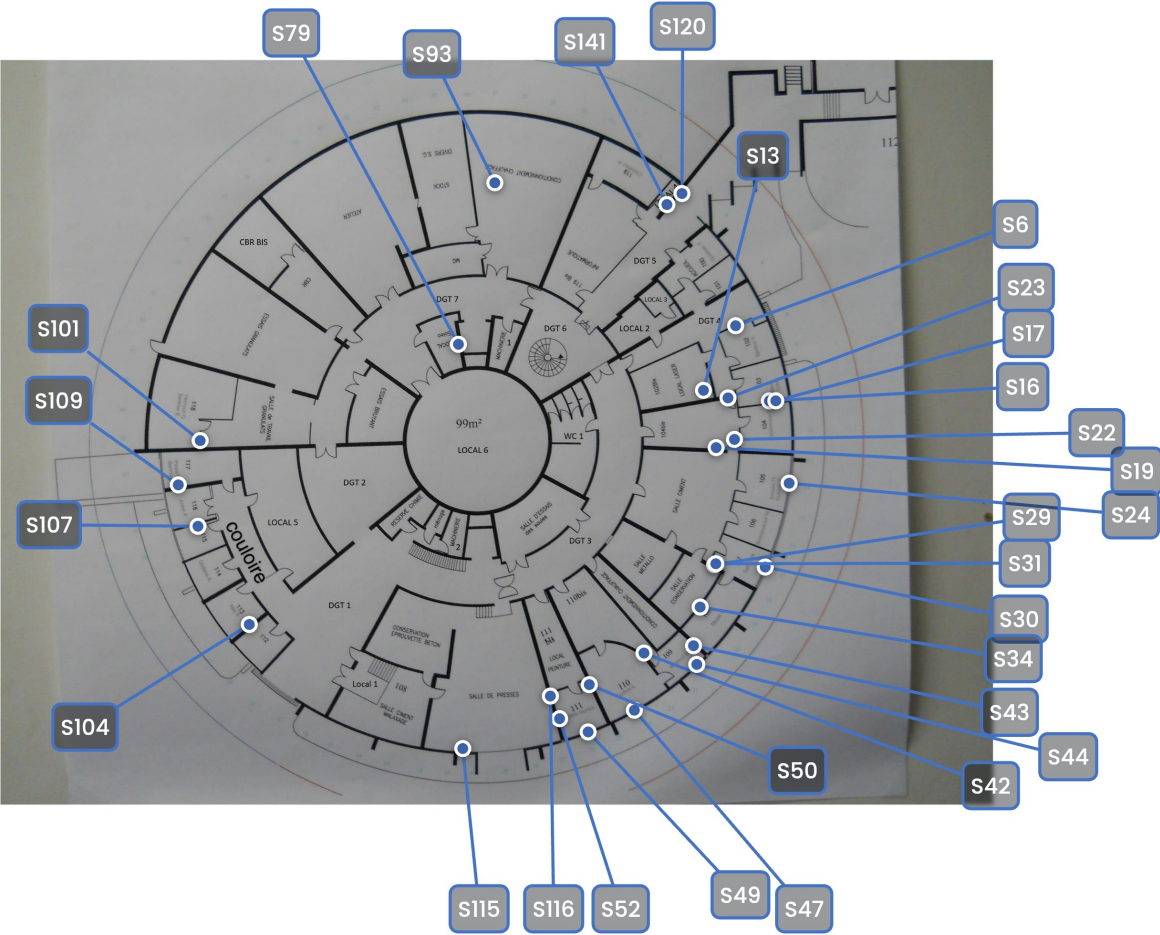
LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	---

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CEREMA EST SITE DE NANCY - GEP 71 Rue de la Grande Hai 54510 TOMBLAINE	
Localisation RDC	Date visite	Le 12/02/2024
	Auteur	Olivier JEANSON
	N° dossier	20662126/S6/5
	Planche	17 / 37
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> Prélèvement négatif : Autre		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		
Localisation de la zone isolée		
		



LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	---

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CEREMA EST SITE DE NANCY - GEP 71 Rue de la Grande Hai 54510 TOMBLAINE	
Localisation RDC	Date visite	Le 12/02/2024
	Auteur	Olivier JEANSON
	N° dossier	20662126/S6/5
	Planche	19 / 37
	Indice	1
Sondage : Mur		
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		



LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CEREMA EST SITE DE NANCY – GEP 71 Rue de la Grande Hai 54510 TOMBLAINE	
Localisation RDC	Date visite	Le 12/02/2024
	Auteur	Olivier JEANSON
	N° dossier	20662126/S6/5
	Planche	20 / 37
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> Sondage : Autre,Plafond		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		

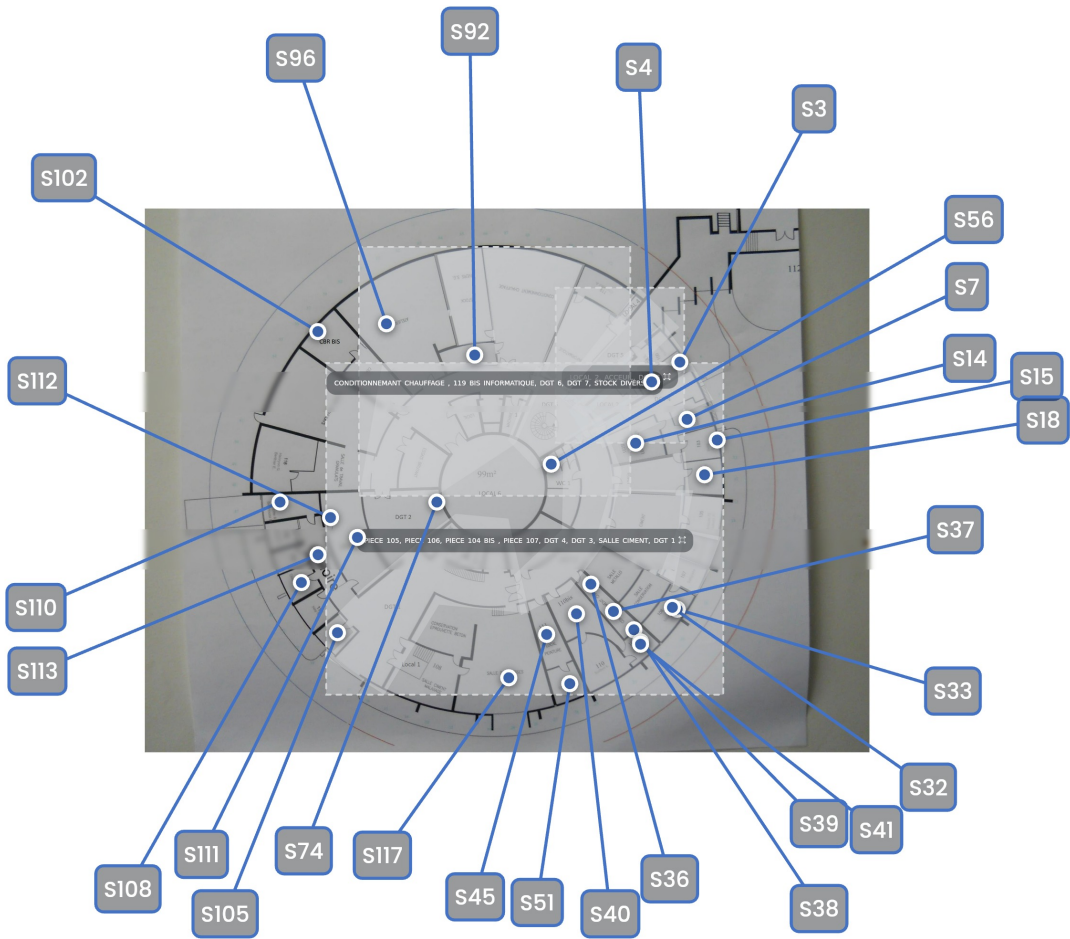


Planche partielle : les zones grisées font l'objet d'une autre planche de détail à consulter pour une vision complète du repérage réalisé

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	---

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

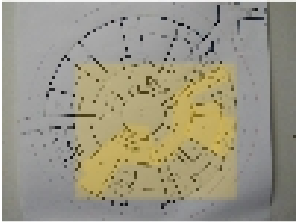
ADRESSE	CEREMA EST SITE DE NANCY - GEP 71 Rue de la Grande Hai 54510 TOMBLAINE	
Localisation	Date visite	Le 12/02/2024
	Auteur	Olivier JEANSON
	N° dossier	20662126/S6/5
	Planche	21 / 37
	Indice	1

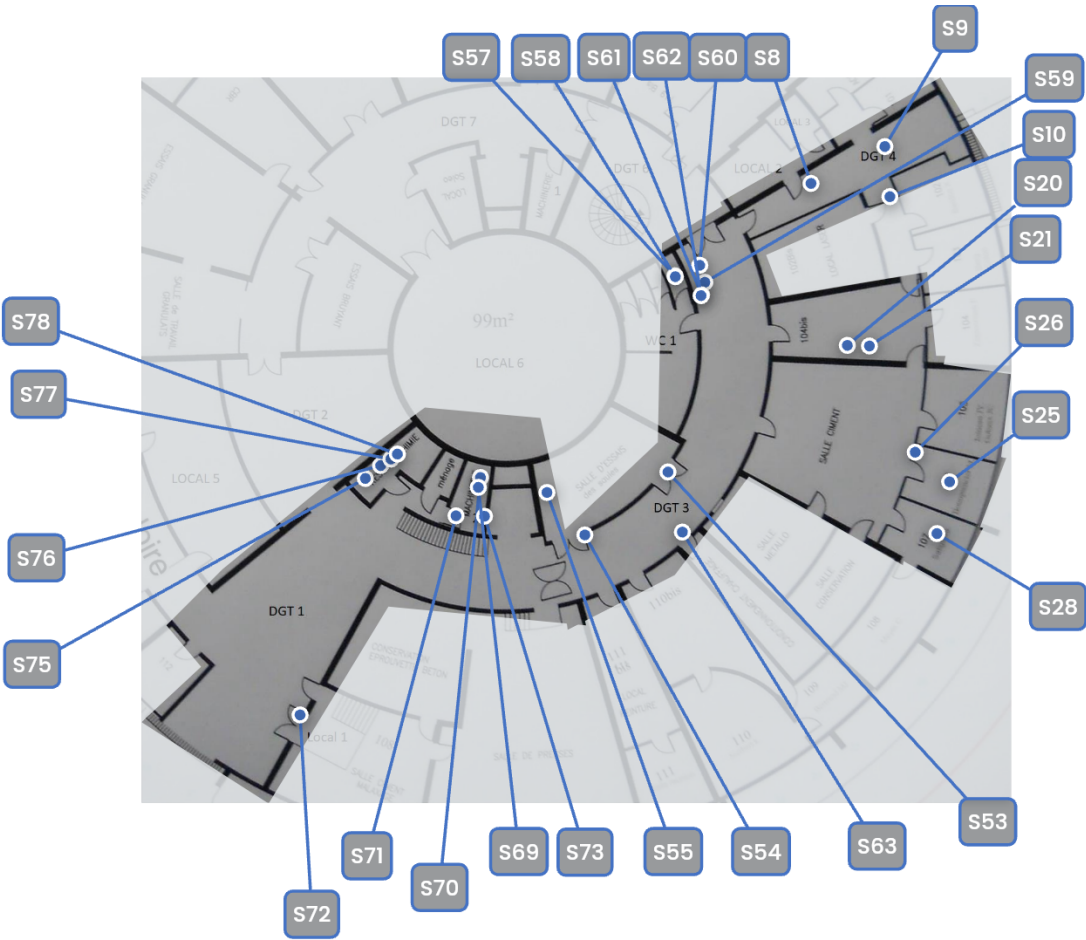
Vue utilisée :

Sondage : Plafond,Autre

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

Localisation de la zone isolée





LEGENDE

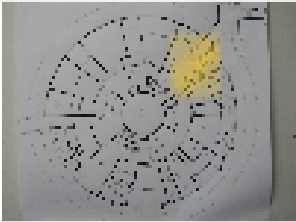
Prélèvement positif

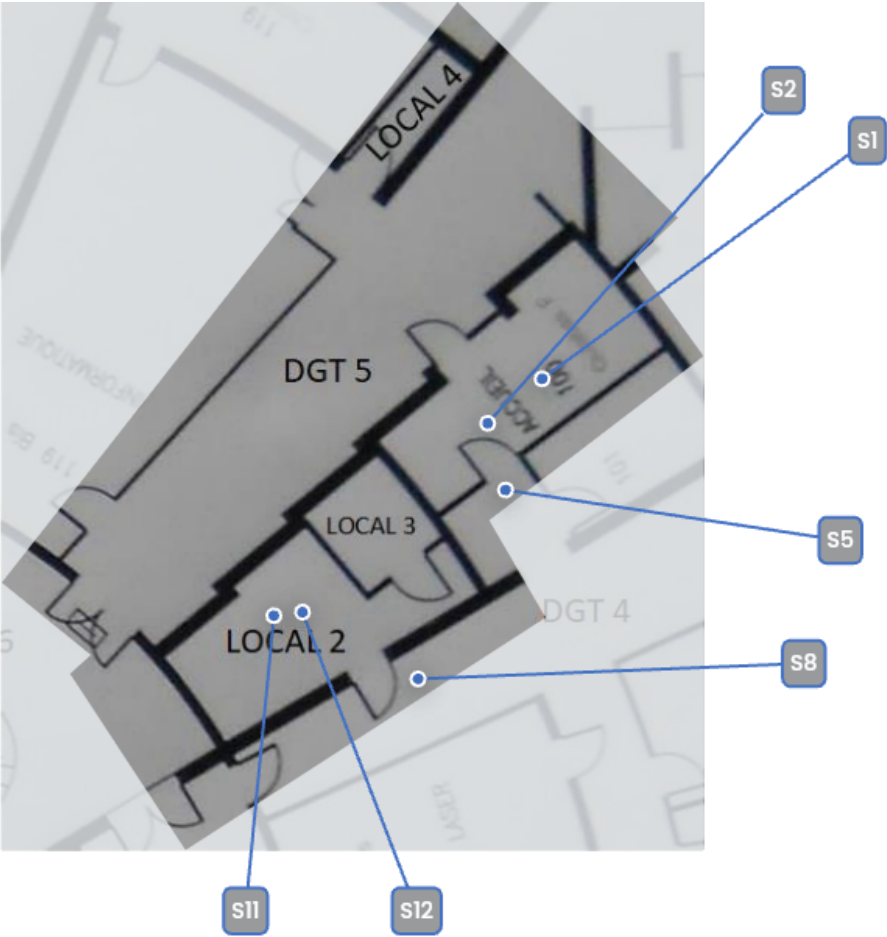
Prélèvement négatif

Sondage

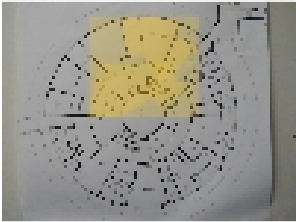
Inaccessibilité

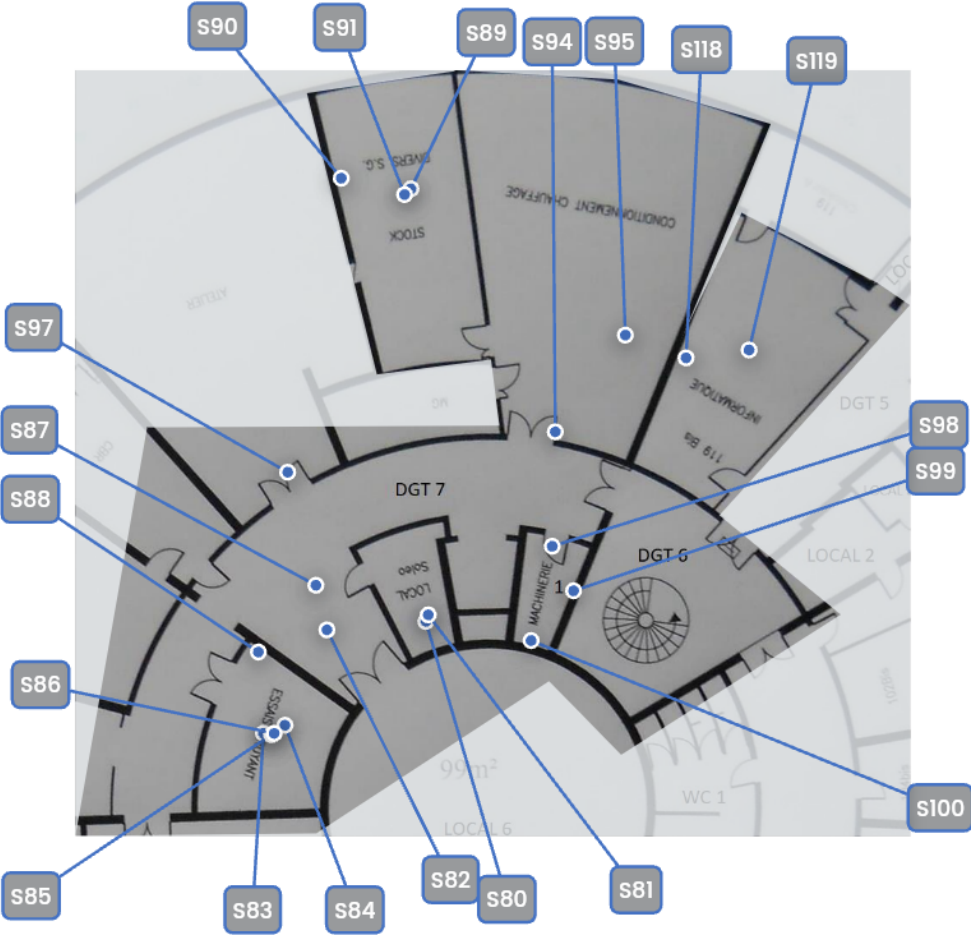
Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CEREMA EST SITE DE NANCY - GEP 71 Rue de la Grande Hai 54510 TOMBLAINE	
Localisation RDC	Date visite	Le 12/02/2024
	Auteur	Olivier JEANSON
	N° dossier	20662126/S6/5
	Planche	22 / 37
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> Sondage : Autre,Plafond		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		
Localisation de la zone isolée		
		



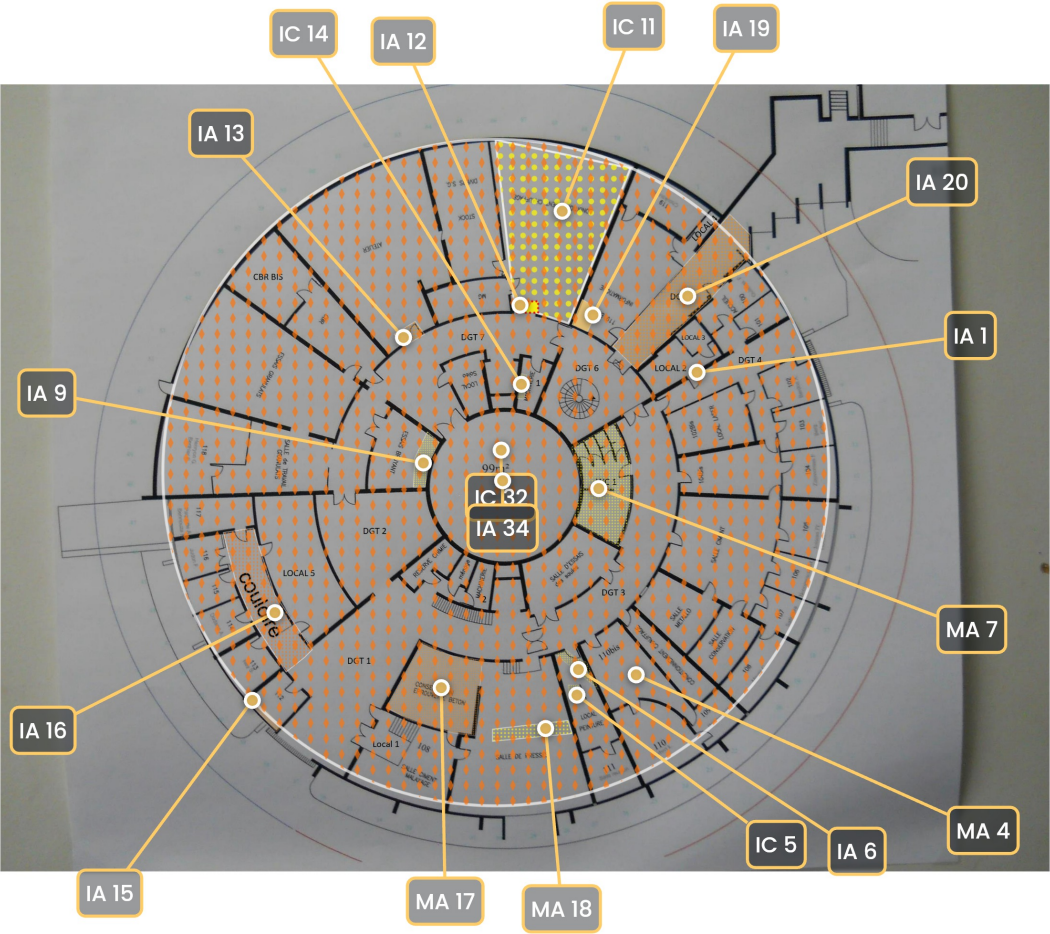
LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation
---------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------	-----------------------------	-------------------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CEREMA EST SITE DE NANCY - GEP 71 Rue de la Grande Hai 54510 TOMBLAINE	
Localisation RDC	Date visite	Le 12/02/2024
	Auteur	Olivier JEANSON
	N° dossier	20662126/S6/5
	Planche	23 / 37
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> Sondage : Plafond,Autre		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		
Localisation de la zone isolée		
		



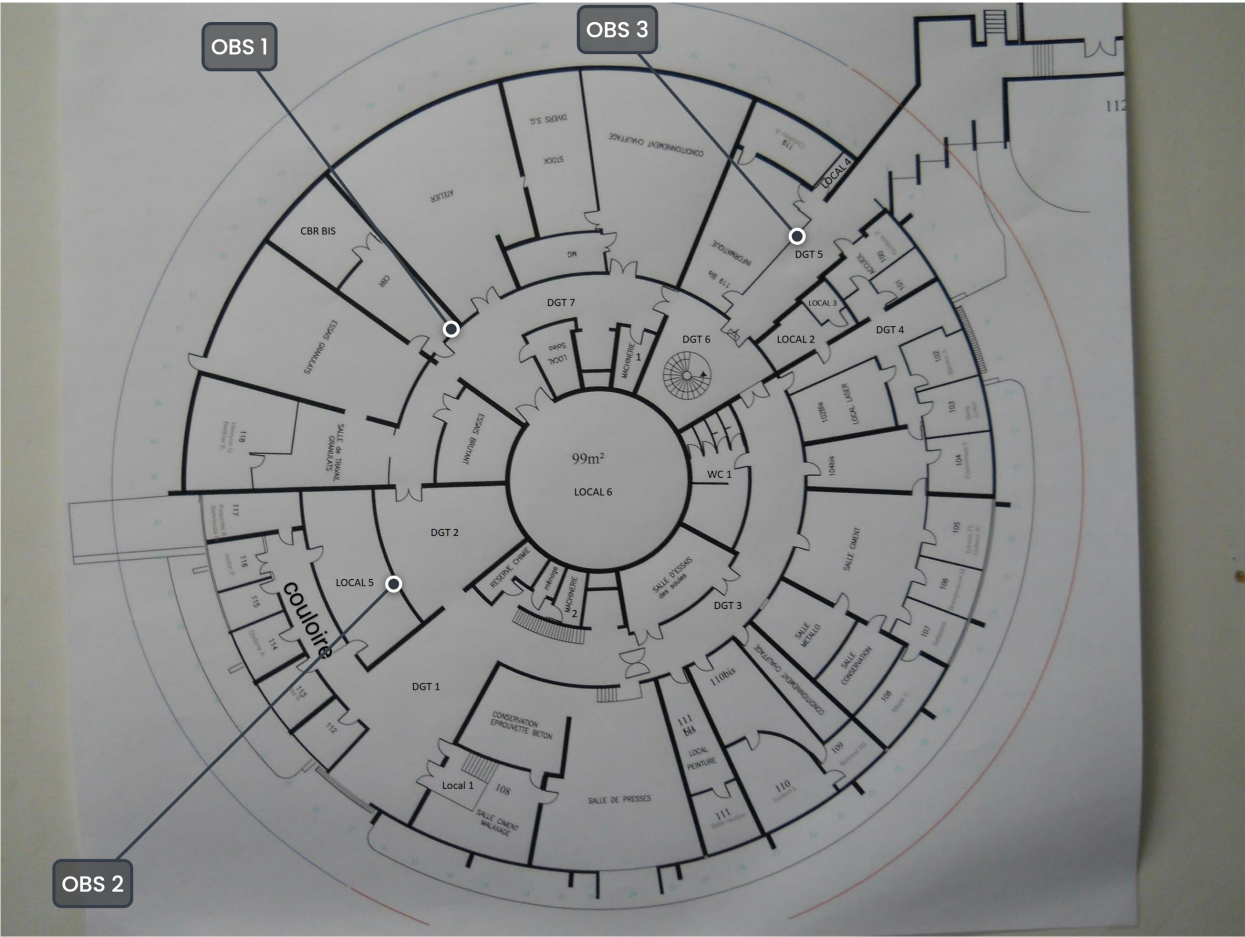
LEGENDE	 Prélèvement positif	 Prélèvement négatif	 Sondage	 Inaccessibilité	 Observation
---------	---	---	---	---	---

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CEREMA EST SITE DE NANCY – GEP 71 Rue de la Grande Hai 54510 TOMBLAINE	
Localisation RDC	Date visite	Le 12/02/2024
	Auteur	Olivier JEANSON
	N° dossier	20662126/S6/5
	Planche	24 / 37
	Indice	1
Inaccessibilité <u>Vue utilisée :</u>		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		



LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	---

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CEREMA EST SITE DE NANCY - GEP 71 Rue de la Grande Hai 54510 TOMBLAINE	
Localisation RDC	Date visite	Le 12/02/2024
	Auteur	Olivier JEANSON
	N° dossier	20662126/S6/5
	Planche	25 / 37
	Indice	1
Observation	<u>Vue utilisée :</u>	
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		



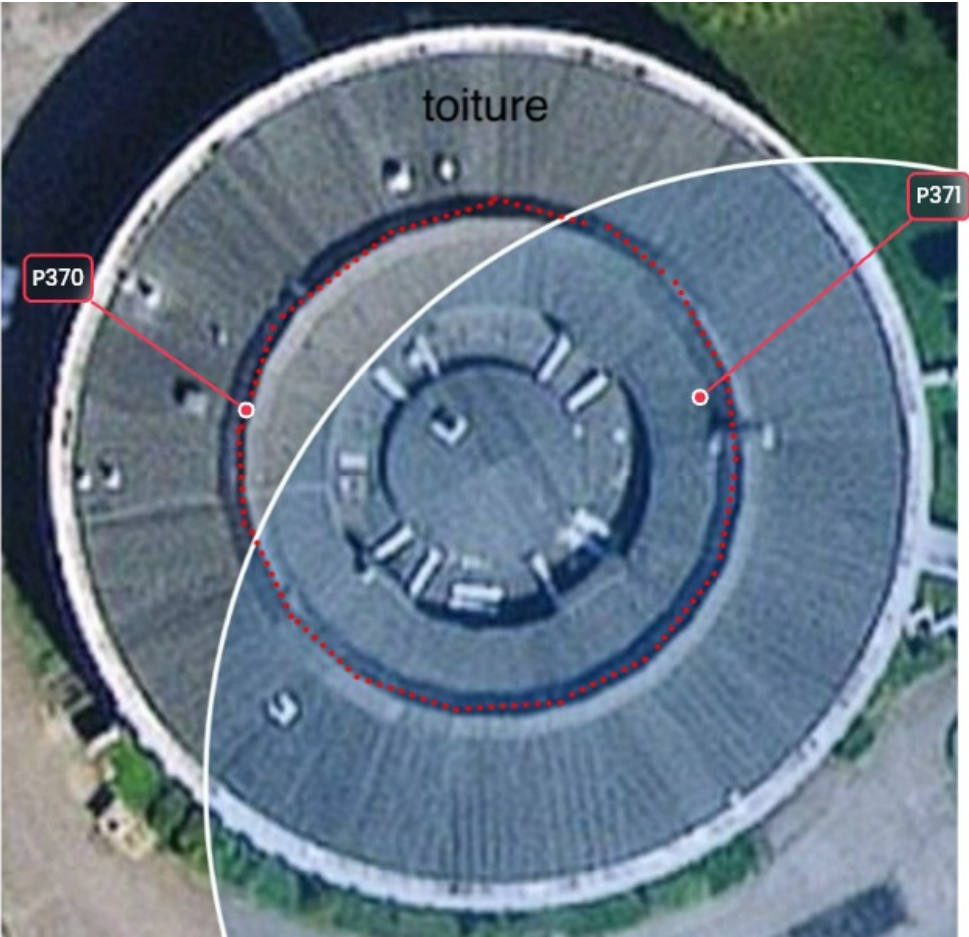
LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	---

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CEREMA EST SITE DE NANCY - GEP 71 Rue de la Grande Hai 54510 TOMBLAINE	
Localisation Toiture	Date visite	Le 12/02/2024
	Auteur	Olivier JEANSON
	N° dossier	20662126/S6/5
	Planche	26 / 37
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u>		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		



LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation
---------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------	-----------------------------	-------------------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CEREMA EST SITE DE NANCY - GEP 71 Rue de la Grande Hai 54510 TOMBLAINE	
Localisation Toiture	Date visite	Le 12/02/2024
	Auteur	Olivier JEANSON
	N° dossier	20662126/S6/5
	Planche	27 / 37
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> Prélèvement positif		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u> Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature		



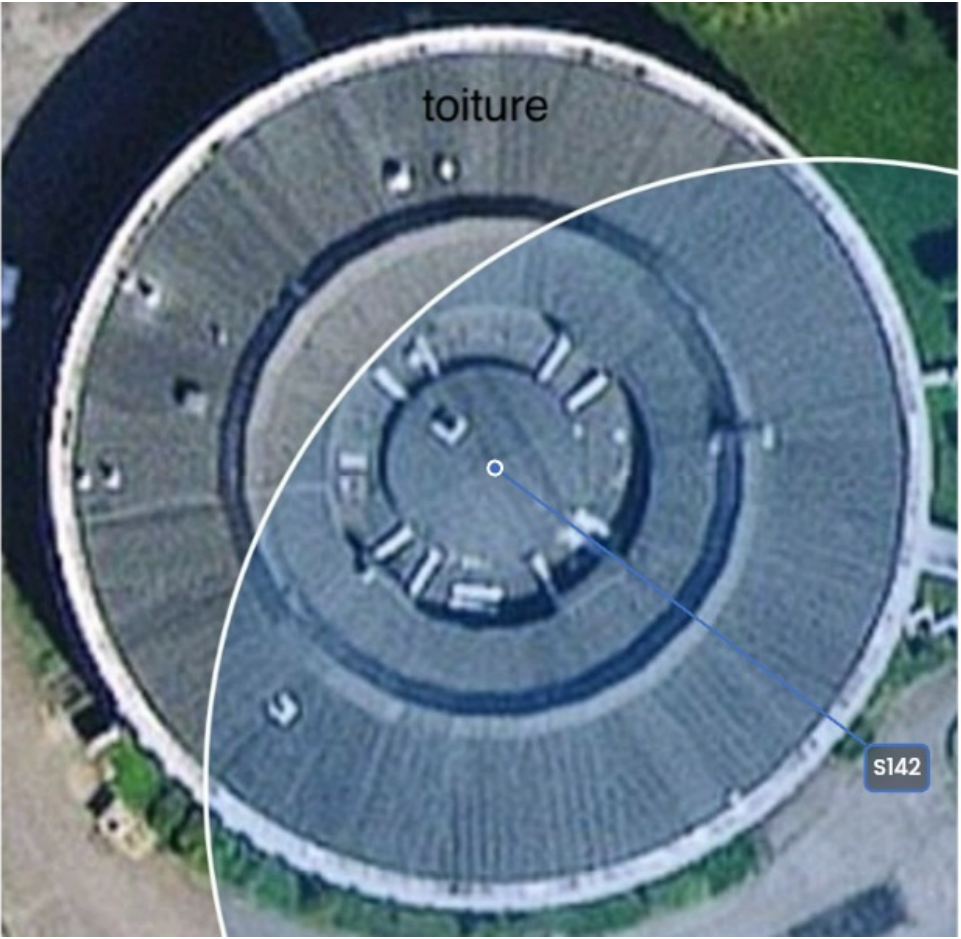
LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation
---------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------	-----------------------------	-------------------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CEREMA EST SITE DE NANCY - GEP 71 Rue de la Grande Hai 54510 TOMBLAINE	
Localisation Toiture	Date visite	Le 12/02/2024
	Auteur	Olivier JEANSON
	N° dossier	20662126/S6/5
	Planche	28 / 37
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> Prélèvement négatif		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		



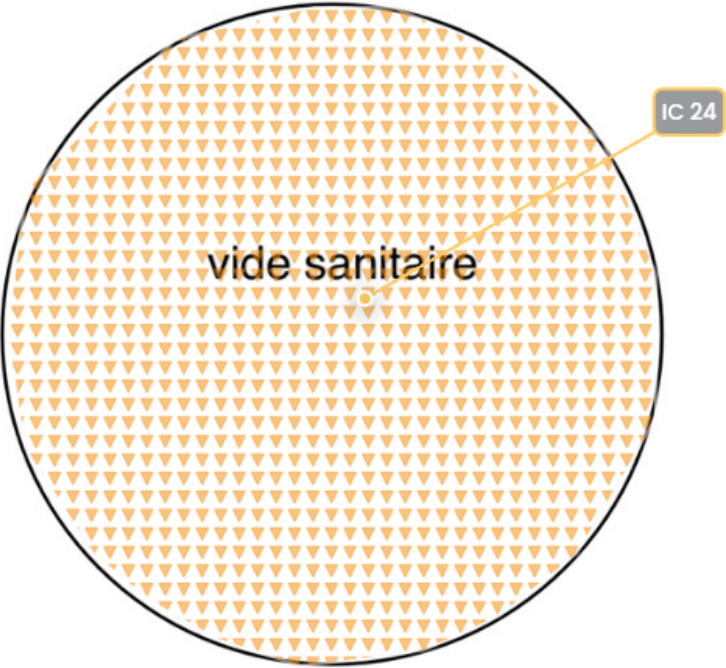
LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	---

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CEREMA EST SITE DE NANCY - GEP 71 Rue de la Grande Hai 54510 TOMBLAINE	
Localisation Toiture	Date visite	Le 12/02/2024
	Auteur	Olivier JEANSON
	N° dossier	20662126/S6/5
	Planche	29 / 37
	Indice	1
Sondage	<u>Vue utilisée :</u>	
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		



LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation
---------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------	-----------------------------	-------------------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CEREMA EST SITE DE NANCY - GEP 71 Rue de la Grande Hai 54510 TOMBLAINE	
Localisation Vide sanitaire	Date visite	Le 12/02/2024
	Auteur	Olivier JEANSON
	N° dossier	20662126/S6/5
	Planche	30 / 37
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u>		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		



LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation
---------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------	-----------------------------	-------------------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CEREMA EST SITE DE NANCY - GEP 71 Rue de la Grande Hai 54510 TOMBLAINE	
Localisation R+1	Date visite	Le 12/02/2024
	Auteur	Olivier JEANSON
	N° dossier	20662126/S6/5
	Planche	31 / 37
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u>		

La planche de repérage est indissociable du rapport

CEREMA EST SITE DE NANCY – GEP
71 Rue de la Grande Hai
54510 TOMBLAINE

Date visite	Le 12/02/2024
-------------	---------------

Auteur	Olivier JEANSON
--------	-----------------

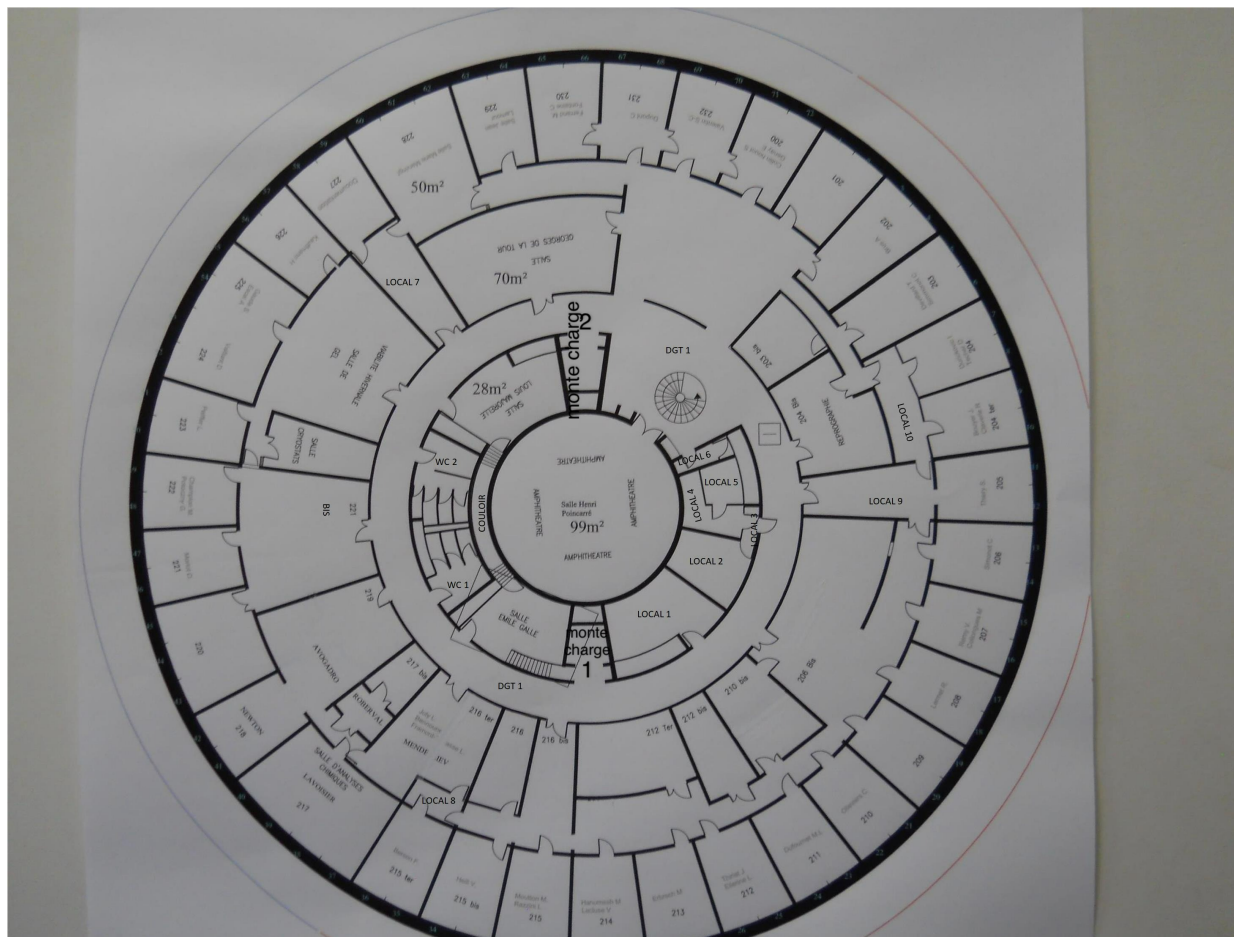
N° dossier	20662126/S6/5
------------	---------------

Planche 31 / 37

Indice	1
--------	---

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :



LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation
----------------	---	---	---	---	---

 Prélèvement positif

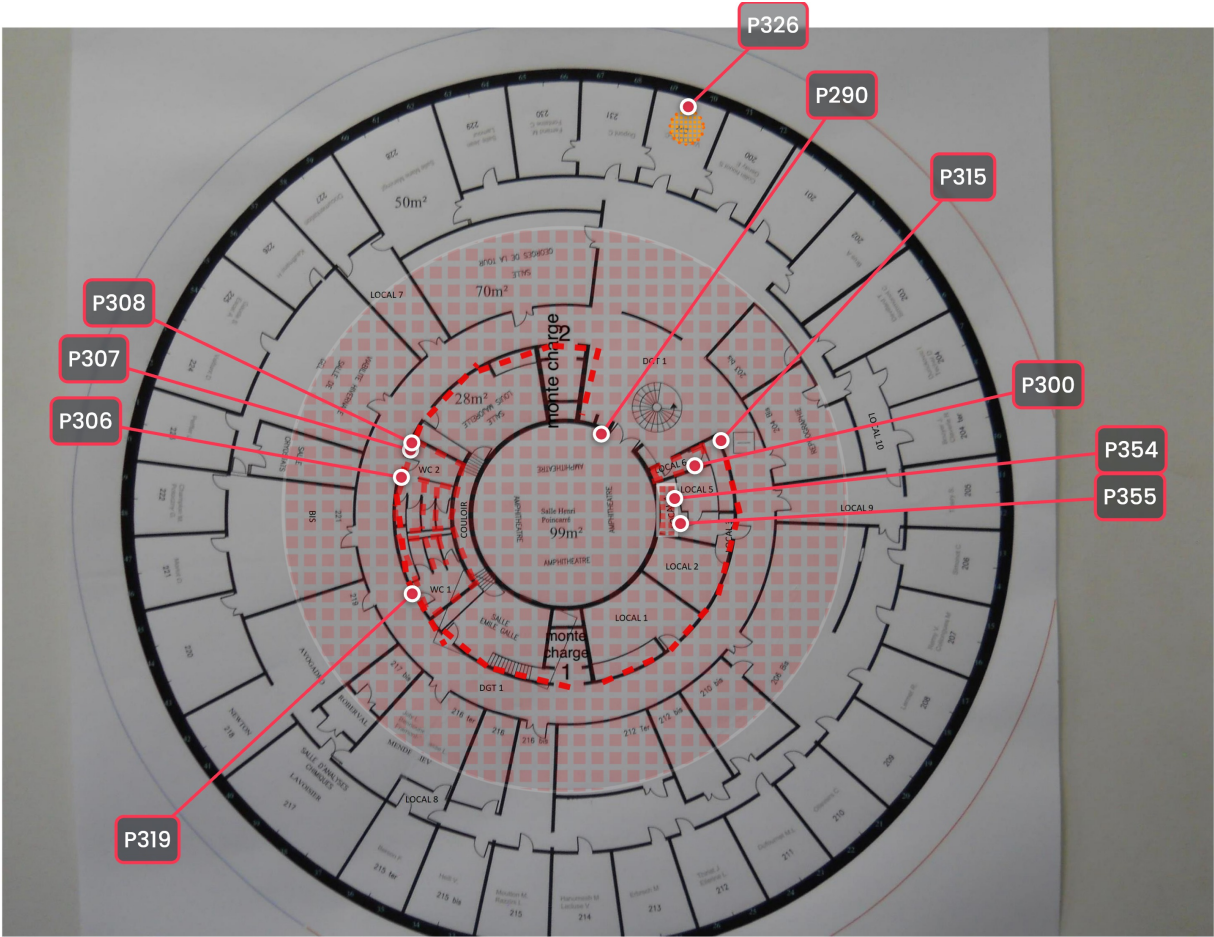
 Prélèvement négatif

 Sondage

 Inaccessibilité

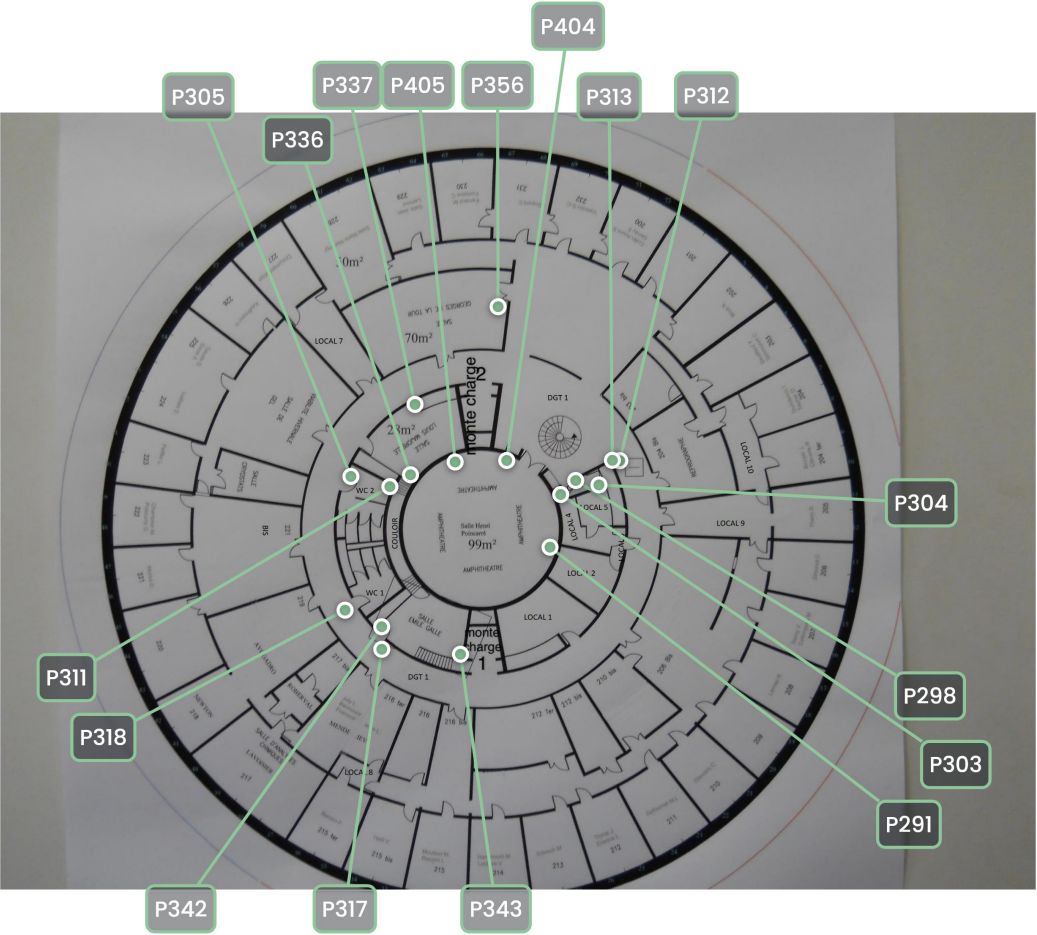
● Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CEREMA EST SITE DE NANCY - GEP 71 Rue de la Grande Hai 54510 TOMBLAINE	
Localisation R+1	Date visite	Le 12/02/2024
	Auteur	Olivier JEANSON
	N° dossier	20662126/S6/5
	Planche	32 / 37
	Indice	1
Prélèvement positif		
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		
	Plaques (Liste A)	
	Colles de faïence	
	Colles de plinthe	
	Calorifugeages (Liste A)	
	Dalles de sol (Liste B)	



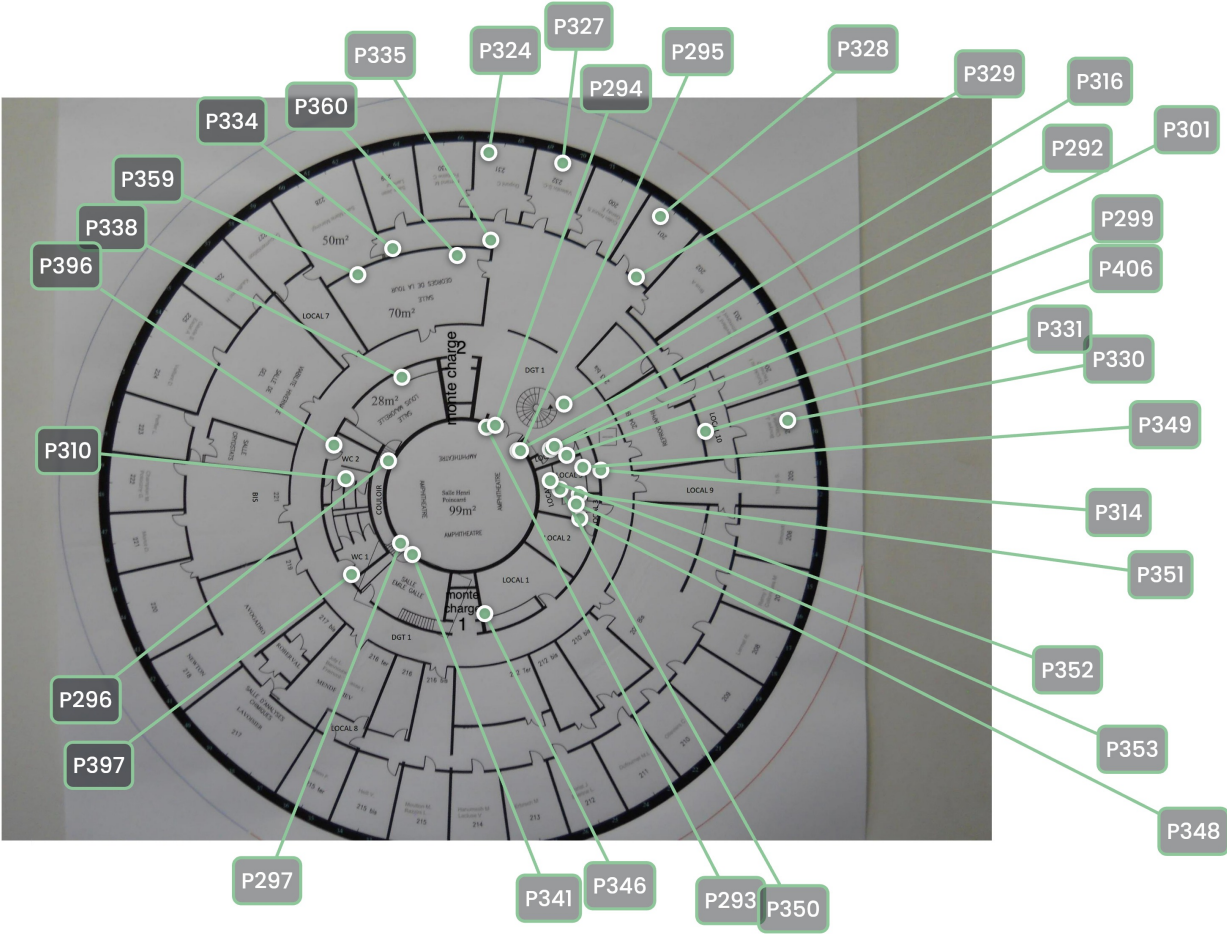
LEGENDE	 Prélèvement positif	 Prélèvement négatif	 Sondage	 Inaccessibilité	 Observation
---------	---	---	---	---	---

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CEREMA EST SITE DE NANCY - GEP 71 Rue de la Grande Hai 54510 TOMBLAINE	
Localisation R+1	Date visite	Le 12/02/2024
	Auteur	Olivier JEANSON
	N° dossier	20662126/S6/5
	Planche	33 / 37
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> Prélèvement négatif : Sol		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		



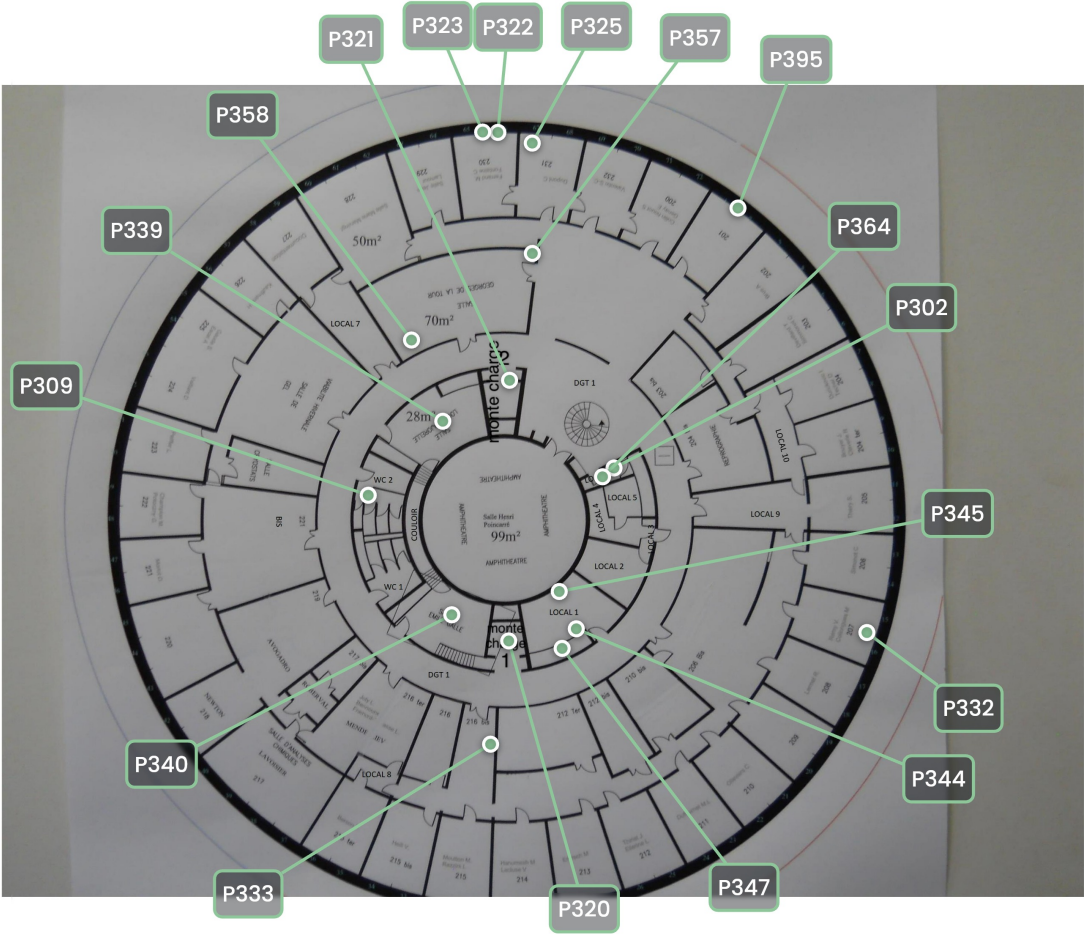
LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	---

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CEREMA EST SITE DE NANCY – GEP 71 Rue de la Grande Hai 54510 TOMBLAINE	
Localisation R+1	Date visite	Le 12/02/2024
	Auteur	Olivier JEANSON
	N° dossier	20662126/S6/5
	Planche	34 / 37
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> Prélèvement négatif : Mur		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		



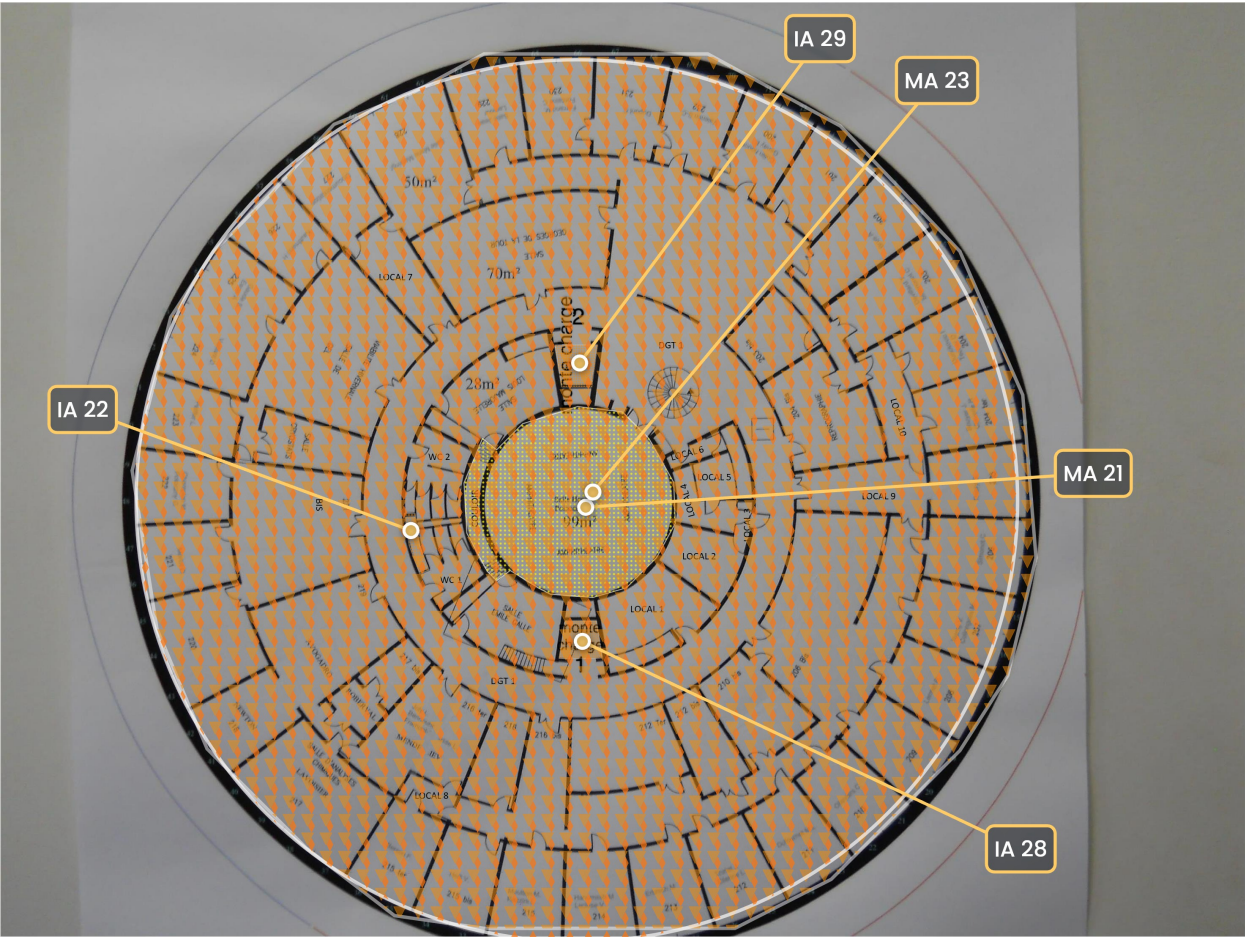
LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	---

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CEREMA EST SITE DE NANCY - GEP 71 Rue de la Grande Hai 54510 TOMBLAINE	
Localisation R+1	Date visite	Le 12/02/2024
	Auteur	Olivier JEANSON
	N° dossier	20662126/S6/5
	Planche	35 / 37
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> Prélèvement négatif : Plafond, Autre		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		



LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	---

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CEREMA EST SITE DE NANCY – GEP 71 Rue de la Grande Hai 54510 TOMBLAINE	
Localisation R+1	Date visite	Le 12/02/2024
	Auteur	Olivier JEANSON
	N° dossier	20662126/S6/5
	Planche	37 / 37
	Indice	1
Inaccessibilité <u>Vue utilisée :</u>		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		



LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	---

7.9. Rapport d'analyse du laboratoire

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Olivier JEANSON
29 rue Antoine de St Exupéry - ZAC de Frocourt
54710 FLEVILLE DEVANT NANCY

Notre référence : AR-24-LE-050046-01

Numéro de dossier : 24A004395

Référence de dossier : 1510797887/20662126/S6/5/1_20662126/3/1

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 24A004395-001 - Référence *BV3LP7873 Réf. Prel : P1 RDC - ACCEUIL/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-002 - Référence *BV3LP7874 Réf. Prel : P2 RDC - ACCEUIL/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-003 - Référence *BV3LP7875 Réf. Prel : P3 RDC - ACCEUIL/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-004 - Référence *BV3LP7876 Réf. Prel : P4 RDC - ACCEUIL/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-005 - Référence *BV3LP7877 Réf. Prel : P5 RDC - ACCEUIL/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Papier, Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-006 - Référence *BV3LP7878 Réf. Prel : P6 RDC - ACCEUIL/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-007 - Référence *BV3LP7879 Réf. Prel : P7 RDC - ACCEUIL/Plafonds*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24A004395-008 - Référence *BV3LP7880 Réf. Prel : P8 RDC - ACCEUIL/Plafonds - (Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24A004395-009 - Référence *BV3LP7881 Réf. Prel : P10 RDC - PIECE 101/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24A004395-010 - Référence *BV3LP7882 Réf. Prel : P11 RDC - PIECE 101/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24A004395-011 - Référence *BV3LP7883 Réf. Prel : P12 RDC - PIECE 101/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Papier, Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24A004395-012 - Référence *BV3LP7884 Réf. Prel : P13 RDC - PIECE 101/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Granuleux/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24A004395-013 - Référence *BV3LP7885 Réf. Prel : P14 RDC - PIECE 101/Plafonds*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24A004395-014 - Référence *BV3LP7886 Réf. Prel : P15 RDC - PIECE 101/Plafonds - (Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24A004395-015 - Référence *BV3LP7887 Réf. Prel : P16 RDC - DGT 8/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24A004395-016 - Référence *BV3LP7888 Réf. Prel : P17 RDC - DGT 8/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Granuleux/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24A004395-017 - Référence *BV3LP7889 Réf. Prel : P18 RDC - DGT 8/Conduits - (Laine de verre/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-018 - Référence *BV3LP7890 Réf. Prel : P19 RDC - PIECE 102/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-019 - Référence *BV3LP7891 Réf. Prel : P20 RDC - PIECE 102/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Silicone/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-020 - Référence *BV3LP7892 Réf. Prel : P21 RDC - PIECE 102/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Plaque de plâtre/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-021 - Référence *BV3LP7893 Réf. Prel : P22 RDC - PIECE 102/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Laine de verre/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-022 - Référence *BV3LP7894 Réf. Prel : P23 RDC - PIECE 102/Conduits - (Mousse expansée/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-023 - Référence *BV3LP7895 Réf. Prel : P24 RDC - PIECE 102/Plafonds - (Gris, Foncé)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-024 - Référence *BV3LP7896 Réf. Prel : P25 RDC - DGT 4/Revêtements de sol - (Epais/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-025 - Référence *BV3LP7897 Réf. Prel : P26 RDC - DGT 4/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-026 - Référence *BV3LP7898 Réf. Prel : P27 RDC - DGT 4/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Dur, Granuleux/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-027 - Référence *BV3LP7899 Réf. Prel : P28 RDC - DGT 4/Poteaux - (Peint/Rouge)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-028 - Référence *BV3LP7900 Réf. Prel : P29 RDC - DGT 4/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-029 - Référence *BV3LP7901 Réf. Prel : P30 RDC - DGT 4/Plafonds - (Gris, Foncé)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-030 - Référence *BV3LP7902 Réf. Prel : P31 RDC - DGT 4/Conduits - (Mousse expansée/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-031 - Référence *BV3LP7903 Réf. Prel : P32 RDC - DGT 4/Conduits - (Mousse expansée/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-032 - Référence *BV3LP7904 Réf. Prel : P33 RDC - DGT 4/Conduits - (Mousse expansée/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-033 - Référence *BV3LP7905 Réf. Prel : P34 RDC - LOCAL 2/Revêtements de sol - (Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-034 - Référence *BV3LP7906 Réf. Prel : P35 RDC - LOCAL 3/Revêtements de sol - (Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-035 - Référence *BV3LP7907 Réf. Prel : P36 RDC - LOCAL 2/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-036 - Référence *BV3LP7908 Réf. Prel : P37 RDC - LOCAL 2/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-037 - Référence *BV3LP7909 Réf. Prel : P38 RDC - LOCAL 3/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-038 - Référence *BV3LP7910 Réf. Prel : P39 RDC - LOCAL 2/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-039 - Référence *BV3LP7911 Réf. Prel : P40 RDC - LOCAL 3/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-040 - Référence *BV3LP7912 Réf. Prel : P41 RDC - LOCAL 3/Poteaux - (Peint/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-041 - Référence *BV3LP7913 Réf. Prel : P42 RDC - LOCAL 2/Menuiseries intérieures - (Bleu, Rouge, Orange)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-042 - Référence *BV3LP7914 Réf. Prel : P43 RDC - 102 BIS LOCAL LASER/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Dur, Granuleux/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-043 - Référence *BV3LP7915 Réf. Prel : P44 RDC - 102 BIS LOCAL LASER/Menuiseries intérieures - (Silicone/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-044 - Référence *BV3LP7916 Réf. Prel : P45 RDC - 102 BIS LOCAL LASER/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Plaque de plâtre/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-045 - Référence *BV3LP7917 Réf. Prel : P46 RDC - 102 BIS LOCAL LASER/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Laine de verre/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-046 - Référence *BV3LP7918 Réf. Prel : P47 RDC - PIECE 103/Revêtements de sol - (Ciment/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-047 - Référence *BV3LP7919 Réf. Prel : P48 RDC - PIECE 103/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-048 - Référence *BV3LP7920 Réf. Prel : P49 RDC - PIECE 103/Faux plafonds - (Fibreux/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-049 - Référence *BV3LP7921 Réf. Prel : P50 RDC - PIECE 103/Plafonds - (Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-050 - Référence *BV3LP7922 Réf. Prel : P51 RDC - PIECE 104/Revêtements de sol - (Ciment/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-051 - Référence *BV3LP7923 Réf. Prel : P52 RDC - PIECE 104/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24A004395-052 - Référence *BV3LP7924 Réf. Prel : P53 RDC - PIECE 104/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24A004395-053 - Référence *BV3LP7925 Réf. Prel : P54 RDC - PIECE 104 BIS/Revêtements de sol - (Epais/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24A004395-054 - Référence *BV3LP7926 Réf. Prel : P55 RDC - PIECE 105/Revêtements de sol - (Ciment/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24A004395-055 - Référence *BV3LP7927 Réf. Prel : P56 RDC/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24A004395-056 - Référence *BV3LP7928 Réf. Prel : P57 RDC - PIECE 105/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24A004395-057 - Référence *BV3LP7929 Réf. Prel : P58 RDC - PIECE 105/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre, Ciment/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24A004395-058 - Référence *BV3LP7930 Réf. Prel : P59 RDC - PIECE 105/Plafonds - (Ciment, Dur/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24A004395-059 - Référence *BV3LP7931 Réf. Prel : P60 RDC - PIECE 105/Faux plafonds - (Fibreux/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24A004395-060 - Référence *BV3LP7932 Réf. Prel : P61 RDC - PIECE 105/Menuiseries intérieures - (Caoutchouc/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-061 - Référence *BV3LP7933 Réf. Prel : P62 RDC - PIECE 105/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Papier, Plâtre/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-062 - Référence *BV3LP7934 Réf. Prel : P63 RDC - PIECE 106/Plafonds - (Ciment, Dur/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-063 - Référence *BV3LP7935 Réf. Prel : P64 RDC - PIECE 106/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Papier, Plâtre/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-064 - Référence *BV3LP7936 Réf. Prel : P65 RDC - PIECE 107/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-065 - Référence *BV3LP7937 Réf. Prel : P67 RDC - PIECE 108/Revêtements de sol - (Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-066 - Référence *BV3LP7938 Réf. Prel : P68 RDC - PIECE 108/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-067 - Référence *BV3LP7939 Réf. Prel : P69 RDC - PIECE 108/Conduits - (Carton/Gris, Marron)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-068 - Référence *BV3LP7940 Réf. Prel : P70 RDC - PIECE 108/Conduits - (Laine de roche/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-069 - Référence *BV3LP7941 Réf. Prel : P71 RDC - SALLE CIMENT/Revêtements de sol - (Ciment/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-070 - Référence *BV3LP7942 Réf. Prel : P72 RDC - SALLE CIMENT/Revêtements de sol - (Caoutchouc/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-071 - Référence *BV3LP7943 Réf. Prel : P74 RDC - SALLE CIMENT/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-072 - Référence *BV3LP7944 Réf. Prel : P75 RDC - SALLE CIMENT/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-073 - Référence *BV3LP7945 Réf. Prel : P76 RDC - SALLE CIMENT/Poteaux - (Peint/Gris, Clair)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-074 - Référence *BV3LP7946 Réf. Prel : P77 RDC - SALLE CIMENT/Poteaux - (Peint/Gris, Clair)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-075 - Référence *BV3LP7947 Réf. Prel : P78 RDC - SALLE CONSERVATION/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-076 - Référence *BV3LP7948 Réf. Prel : P79 RDC - SALLE CONSERVATION/Plafonds - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-077 - Référence *BV3LP7949 Réf. Prel : P80 RDC - SALLE CONSERVATION/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-078 - Référence *BV3LP7950 Réf. Prel : P81 RDC - SALLE CONSERVATION/Plafonds - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-079 - Référence *BV3LP7951 Réf. Prel : P82 RDC - SALLE CONSERVATION/Poteaux - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-080 - Référence *BV3LP7953 Réf. Prel : P83 RDC - SALLE METALLO/Plafonds - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-081 - Référence *BV3LP7952 Réf. Prel : P84 RDC - SALLE METALLO/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-082 - Référence *BV3LP7954 Réf. Prel : P85 RDC - SALLE METALLO/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-083 - Référence *BV3LP7955 Réf. Prel : P86 RDC - CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE/Poteaux - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-084 - Référence *BV3LP7956 Réf. Prel : P87 RDC - CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE/Menuiseries intérieures - (Bleu, Rouge, Orange)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-085 - Référence *BV3LP7957 Réf. Prel : P88 RDC - CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-086 - Référence *BV3LP7958 Réf. Prel : P89 RDC - PIECE 110 BIS/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-087 - Référence *BV3LP7959 Réf. Prel : P90 RDC - PIECE 109/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-088 - Référence *BV3LP7960 Réf. Prel : P91 RDC - PIECE 110 BIS/Plafonds*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-089 - Référence *BV3LP7961 Réf. Prel : P92 RDC - PIECE 109/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Papier, Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-090 - Référence *BV3LP7962 Réf. Prel : P93 RDC - 111 BIS LOCAL PEINTURE/Revêtements de sol - (Ciment/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-091 - Référence *BV3LP7963 Réf. Prel : P94 RDC - 111 BIS LOCAL PEINTURE/Revêtements de sol - (Ciment/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-092 - Référence *BV3LP7964 Réf. Prel : P95 RDC - 111 BIS LOCAL PEINTURE/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-093 - Référence *BV3LP7965 Réf. Prel : P96 RDC - 111 BIS LOCAL PEINTURE/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-094 - Référence *BV3LP7966 Réf. Prel : P97 RDC - 111 BIS LOCAL PEINTURE/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-095 - Référence *BV3LP7967 Réf. Prel : P98 RDC - 111 BIS LOCAL PEINTURE/Plafonds - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-096 - Référence *BV3LP7968 Réf. Prel : P99 RDC - PIECE 110 BIS/Revêtements de sol - (Caoutchouc/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-097 - Référence *BV3LP7970 Réf. Prel : P100 RDC - PIECE 111/Revêtements de sol - (Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-098 - Référence *BV3LP7971 Réf. Prel : P101 RDC - PIECE 111/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-099 - Référence *BV3LP7972 Réf. Prel : P102 RDC - PIECE 111/Revêtements de sol - (Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-100 - Référence *BV3LP7973 Réf. Prel : P103 RDC - SALLE D'ESSAIS DES SAULES/Revêtements de sol - (Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-101 - Référence *BV3LP7974 Réf. Prel : P104 RDC - SALLE D'ESSAIS DES SAULES/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-102 - Référence *BV3LP7975 Réf. Prel : P105 RDC - SALLE D'ESSAIS DES SAULES/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-103 - Référence BV3LP7976 Réf. Prel : P106 RDC - SALLE D'ESSAIS DES SAULES/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-104 - Référence BV3LP7977 Réf. Prel : P107 RDC - SALLE D'ESSAIS DES SAULES/Conduits - (Bitumineux/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-105 - Référence BV3LP7978 Réf. Prel : P108 RDC - SALLE D'ESSAIS DES SAULES/Conduits - (Bitumineux/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-106 - Référence BV3LP7979 Réf. Prel : P109 RDC - SALLE D'ESSAIS DES SAULES/Conduits - (Laine de roche), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-107 - Référence BV3LP7980 Réf. Prel : P110 RDC - SALLE D'ESSAIS DES SAULES/Conduits - (Plâtreux/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-108 - Référence BV3LP7981 Réf. Prel : P111 RDC - SALLE D'ESSAIS DES SAULES/Conduits - (Laine de roche), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-109 - Référence BV3LP7982 Réf. Prel : P112 RDC - SALLE D'ESSAIS DES SAULES/Conduits - (Bande tissée), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-110 - Référence BV3LP7983 Réf. Prel : P113 RDC - SALLE D'ESSAIS DES SAULES/Conduits - (Laine de roche), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-111 - Référence BV3LP7984 Réf. Prel : P114 RDC - SALLE D'ESSAIS DES SAULES/Conduits - (Bitumineux/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-112 - Référence *BV3LP7985 Réf. Prel : P115 RDC - SALLE D'ESSAIS DES SAULES/Conduits - (Liège/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-113 - Référence *BV3LP7986 Réf. Prel : P116 RDC - SALLE D'ESSAIS DES SAULES/Conduits - (Colle/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-114 - Référence *BV3LP7987 Réf. Prel : P117 RDC - SALLE D'ESSAIS DES SAULES/Portes coupe-feu - (Marron)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-115 - Référence *BV3LP7988 Réf. Prel : P118 RDC - SALLE D'ESSAIS DES SAULES/Plafonds - (Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-116 - Référence *BV3LP7989 Réf. Prel : P119 RDC - SALLE D'ESSAIS DES SAULES/Menuiseries intérieures - (Fibreux/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-117 - Référence *BV3LP7990 Réf. Prel : P120 RDC - WC 1/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-118 - Référence *BV3LP7991 Réf. Prel : P121 RDC - WC 1/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-119 - Référence *BV3LP7992 Réf. Prel : P122 RDC - WC 1/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-120 - Référence *BV3LP7993 Réf. Prel : P123 RDC - WC 1/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-121 - Référence *BV3LP7994 Réf. Prel : P124 RDC - WC 1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-122 - Référence *BV3LP7995 Réf. Prel : P125 RDC - WC 1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-123 - Référence *BV3LP7996 Réf. Prel : P126 RDC - WC 1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-124 - Référence *BV3LP7997 Réf. Prel : P127 RDC - WC 1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-125 - Référence *BV3LP7998 Réf. Prel : P128 RDC - WC 1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc, Clair, Vert)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-126 - Référence *BV3LP7999 Réf. Prel : P129 RDC - WC 1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc, Clair, Vert)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-127 - Référence *BV3LP8000 Réf. Prel : P130 RDC - DGT 3/Poteaux - (Peint/Rouge)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-128 - Référence *BV3LP8001 Réf. Prel : P131 RDC - DGT 3/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-129 - Référence *BV3LP8002 Réf. Prel : P132 RDC - DGT 3/Conduits - (PVC/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-130 - Référence *BV3LP8003 Réf. Prel : P133 RDC - DGT 3/Conduits - (Bande tissée/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-131 - Référence *BV3LP8004 Réf. Prel : P134 RDC - DGT 3/Conduits - (Laine de roche/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-132 - Référence *BV3LP8005 Réf. Prel : P135 RDC - DGT 3/Conduits - (Carton/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-133 - Référence *BV3LP8006 Réf. Prel : P136 RDC - DGT 3/Conduits - (Laine de roche)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-134 - Référence *BV3LP8007 Réf. Prel : P137 RDC - DGT 3/Poutres - (Peint/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-135 - Référence *BV3LP8008 Réf. Prel : P138 RDC - DGT 3/Conduits - (Mousse expansée)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-136 - Référence *BV3LP8009 Réf. Prel : P139 RDC - DGT 6/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-137 - Référence *BV3LP8010 Réf. Prel : P140 RDC - DGT 6/Conduits - (Liant plâtre + toile/Blanc, Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-138 - Référence *BV3LP8011 Réf. Prel : P141 RDC - DGT 6/Conduits - (Laine de roche)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-139 - Référence *BV3LP8012 Réf. Prel : P142 RDC - DGT 6/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-140 - Référence *BV3LP8013 Réf. Prel : P143 RDC - DGT 6/Poteaux - (Peint/Noir, Orange)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-141 - Référence *BV3LP8014 Réf. Prel : P144 RDC - DGT 6/Conduits - (Carton/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-142 - Référence *BV3LP8015 Réf. Prel : P145 RDC - DGT 6/Conduits - (Laine de roche)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-143 - Référence *BV3LP8016 Réf. Prel : P146 RDC - DGT 6/Conduits - (Carton/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-144 - Référence *BV3LP8017 Réf. Prel : P147 RDC - DGT 6/Conduits - (Laine de roche)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-145 - Référence *BV3LP8018 Réf. Prel : P148 RDC - DGT 6/Conduits - (Bitumineux/Noir)* prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-146 - Référence *BV3LP8019 Réf. Prel : P149 RDC - DGT 6/Plafonds - (Peint/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-147 - Référence *BV3LP8020 Réf. Prel : P150 RDC - DGT 6/Portes - (Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-148 - Référence *BV3LP8021 Réf. Prel : P151 RDC - DGT 6/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A004395-149 - Référence *BV3LP8022 Réf. Prel : P152 RDC - DGT 6/Revêtements de sol - (Caoutchouc/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT EST SAS
REFERANT ST LABO
20 rue du Kochersberg - CS 50047
67701 SAVERNE CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-008837-01

Référence laboratoire N° : 24EK008892

Reçu au laboratoire le : 20/02/2024

Date d'analyse : 21/02/2024

Référence dossier Client:24A004395 - 1510797887/20662126/S6/5/1_20662126/3/1

Date d'émission de rapport : 23/02/2024 3:11

Référence de suivi du dossier N° : 24A004395

Date de réception :19/02/2024

Page1/36

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	24A004395-001 - BV3LP7873 Réf. Prel : P1 RDC - ACCEUIL/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	24A004395-002 - BV3LP7874 Réf. Prel : P2 RDC - ACCEUIL/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Beige)	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (rose) ; matériau souple (fibreuse) (marron)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	24A004395-003 - BV3LP7875 Réf. Prel : P3 RDC - ACCEUIL/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	24A004395-004 - BV3LP7876 Réf. Prel : P4 RDC - ACCEUIL/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-008837-01	Date d'émission de rapport : 23/02/2024 3:11	Page2/36
Référence laboratoire N° : 24EK008892	Référence de suivi du dossier N° : 24A004395	
Reçu au laboratoire le : 20/02/2024	Date de réception : 19/02/2024	
Date d'analyse : 21/02/2024		
Référence dossier Client:24A004395 - 1510797887/20662126/S6/5/1_20662126/3/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	24A004395-005 - BV3LP7877 Réf. Prel : P5 RDC - ACCEUIL/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Papier, Plâtre/Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) en traces	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / T5PX	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	24A004395-006 - BV3LP7878 Réf. Prel : P6 RDC - ACCEUIL/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau (gris) (clair) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	24A004395-007 - BV3LP7879 Réf. Prel : P7 RDC - ACCEUIL/Plafonds	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) ; matériau souple (fibreux) (blanc)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / T5PX	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-008837-01	Date d'émission de rapport : 23/02/2024 3:11	Page3/36
Référence laboratoire N° : 24EK008892	Référence de suivi du dossier N° : 24A004395	
Reçu au laboratoire le : 20/02/2024	Date de réception : 19/02/2024	
Date d'analyse : 21/02/2024		
Référence dossier Client:24A004395 - 1510797887/20662126/S6/5/1_20662126/3/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	24A004395-008 - BV3LP7880 Réf. Prel : P8 RDC - ACCEUIL/Plafonds - (Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	24A004395-009 - BV3LP7881 Réf. Prel : P10 RDC - PIECE 101/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	24A004395-010 - BV3LP7882 Réf. Prel : P11 RDC - PIECE 101/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Beige)	Matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-008837-01	Date d'émission de rapport : 23/02/2024 3:11	Page4/36
Référence laboratoire N° : 24EK008892	Référence de suivi du dossier N° : 24A004395	
Reçu au laboratoire le : 20/02/2024	Date de réception : 19/02/2024	
Date d'analyse : 21/02/2024		
Référence dossier Client:24A004395 - 1510797887/20662126/S6/5/1_20662126/3/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011	24A004395-011 - BV3LP7883 Réf. Prel : P12 RDC - PIECE 101/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Papier, Plâtre/Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) en traces	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / T5PX	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	24A004395-012 - BV3LP7884 Réf. Prel : P13 RDC - PIECE 101/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Granuleux/Gris)	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / PS4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	24A004395-013 - BV3LP7885 Réf. Prel : P14 RDC - PIECE 101/Plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) en traces	MET / PS4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / T5PX	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-008837-01	Date d'émission de rapport : 23/02/2024 3:11	Page5/36
Référence laboratoire N° : 24EK008892	Référence de suivi du dossier N° : 24A004395	
Reçu au laboratoire le : 20/02/2024	Date de réception : 19/02/2024	
Date d'analyse : 21/02/2024		
Référence dossier Client:24A004395 - 1510797887/20662126/S6/5/1_20662126/3/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux)	MET / PS4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	24A004395-014 - BV3LP7886 Réf. Prel : P15 RDC - PIECE 101/Plafonds - (Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / PS4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	24A004395-015 - BV3LP7887 Réf. Prel : P16 RDC - DGT 8/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau de type peinture (rouge) ; matériau semi-dur (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / PS4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	24A004395-016 - BV3LP7888 Réf. Prel : P17 RDC - DGT 8/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Granuleux/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / PS4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / PS4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017 (1) (2)	24A004395-017 - BV3LP7889 Réf. Prel : P18 RDC - DGT 8/Conduits - (Laine de verre/)	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / T5PX	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-008837-01	Date d'émission de rapport : 23/02/2024 3:11	Page6/36
Référence laboratoire N° : 24EK008892	Référence de suivi du dossier N° : 24A004395	
Reçu au laboratoire le : 20/02/2024	Date de réception : 19/02/2024	
Date d'analyse : 21/02/2024		
Référence dossier Client:24A004395 - 1510797887/20662126/S6/5/1_20662126/3/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
018	24A004395-018 - BV3LP7890 Réf. Prel : P19 RDC - PIECE 102/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET / PS4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (bleu) ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir)	MET / PS4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	24A004395-019 - BV3LP7891 Réf. Prel : P20 RDC - PIECE 102/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Silicone/Blanc)	Matériau souple (beige) ; matériau souple (blanc) ; matériau (orange)	MET / PS4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	24A004395-020 - BV3LP7892 Réf. Prel : P21 RDC - PIECE 102/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Plaque de plâtre/)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple (blanc) + (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / PS4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	24A004395-021 - BV3LP7893 Réf. Prel : P22 RDC - PIECE 102/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Laine de verre/)	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / XA4P	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-008837-01	Date d'émission de rapport : 23/02/2024 3:11	Page 7/36
Référence laboratoire N° : 24EK008892	Référence de suivi du dossier N° : 24A004395	
Reçu au laboratoire le : 20/02/2024	Date de réception : 19/02/2024	
Date d'analyse : 21/02/2024		
Référence dossier Client: 24A004395 - 1510797887/20662126/S6/5/1_20662126/3/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022	24A004395-022 - BV3LP7894 Réf. Prel : P23 RDC - PIECE 102/Conduits - (Mousse expansée/Noir)	Matériau de type mousse (noir)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	24A004395-023 - BV3LP7895 Réf. Prel : P24 RDC - PIECE 102/Plafonds - (Gris, Foncé)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024 (3)	24A004395-024 - BV3LP7896 Réf. Prel : P25 RDC - DGT 4/Revêtements de sol - (Epais/Jaune)	Matériau semi-dur de type revêtement de sol (jaune) + (bleu) ; matériau dur (bitumineux) (noir)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	24A004395-025 - BV3LP7897 Réf. Prel : P26 RDC - DGT 4/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Jaune)	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / XA4P	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
026	24A004395-026 - BV3LP7898 Réf. Prel : P27 RDC - DGT 4/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Dur, Granuleux/)	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-008837-01	Date d'émission de rapport : 23/02/2024 3:11	Page 8/36
Référence laboratoire N° : 24EK008892	Référence de suivi du dossier N° : 24A004395	
Reçu au laboratoire le : 20/02/2024	Date de réception : 19/02/2024	
Date d'analyse : 21/02/2024		
Référence dossier Client: 24A004395 - 1510797887/20662126/S6/5/1_20662126/3/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
027	24A004395-027 - BV3LP7899 Réf. Prel : P28 RDC - DGT 4/Poteaux - (Peint/Rouge)	Matériau de type peinture (rouge) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	24A004395-028 - BV3LP7900 Réf. Prel : P29 RDC - DGT 4/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Beige)	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029	24A004395-029 - BV3LP7901 Réf. Prel : P30 RDC - DGT 4/Plafonds - (Gris, Foncé)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030	24A004395-030 - BV3LP7902 Réf. Prel : P31 RDC - DGT 4/Conduits - (Mousse expansée/Noir)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple (blanc) ; matériau de type mousse (noir)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	24A004395-031 - BV3LP7903 Réf. Prel : P32 RDC - DGT 4/Conduits - (Mousse expansée/Noir)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type mousse (noir)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032	24A004395-032 - BV3LP7904 Réf. Prel : P33 RDC - DGT 4/Conduits - (Mousse expansée/Noir)	Matériau souple (gris) ; matériau de type mousse (noir)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-008837-01	Date d'émission de rapport : 23/02/2024 3:11	Page9/36
Référence laboratoire N° : 24EK008892	Référence de suivi du dossier N° : 24A004395	
Reçu au laboratoire le : 20/02/2024	Date de réception : 19/02/2024	
Date d'analyse : 21/02/2024		
Référence dossier Client:24A004395 - 1510797887/20662126/S6/5/1_20662126/3/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
033	24A004395-033 - BV3LP7905 Réf. Prel : P34 RDC - LOCAL 2/Revêtements de sol - (Gris)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur (granulaire) (bitumineux) (noir)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034	24A004395-034 - BV3LP7906 Réf. Prel : P35 RDC - LOCAL 3/Revêtements de sol - (Gris)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur (granulaire) (bitumineux) (noir)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035	24A004395-035 - BV3LP7907 Réf. Prel : P36 RDC - LOCAL 2/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036	24A004395-036 - BV3LP7908 Réf. Prel : P37 RDC - LOCAL 2/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037 (4)	24A004395-037 - BV3LP7909 Réf. Prel : P38 RDC - LOCAL 3/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-008837-01

Date d'émission de rapport : 23/02/2024 3:11

Page10/36

Référence laboratoire N° : 24EK008892

Référence de suivi du dossier N° : 24A004395

Reçu au laboratoire le : 20/02/2024

Date de réception : 19/02/2024

Date d'analyse : 21/02/2024

Référence dossier Client:24A004395 - 1510797887/20662126/S6/5/1_20662126/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
038	24A004395-038 - BV3LP7910 Réf. Prel : P39 RDC - LOCAL 2/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Beige)	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET /QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039	24A004395-039 - BV3LP7911 Réf. Prel : P40 RDC - LOCAL 3/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Jaune)	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET /QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP /XA4P	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
040	24A004395-040 - BV3LP7912 Réf. Prel : P41 RDC - LOCAL 3/Poteaux - (Peint/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET /QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041	24A004395-041 - BV3LP7913 Réf. Prel : P42 RDC - LOCAL 2/Menuiseries intérieures - (Bleu, Rouge, Orange)	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu)	MET /TC2Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
042	24A004395-042 - BV3LP7914 Réf. Prel : P43 RDC - 102 BIS LOCAL LASER/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Dur, Granuleux/)	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET /TC2Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-008837-01	Date d'émission de rapport : 23/02/2024 3:11	Page 11/36
Référence laboratoire N° : 24EK008892	Référence de suivi du dossier N° : 24A004395	
Reçu au laboratoire le : 20/02/2024	Date de réception : 19/02/2024	
Date d'analyse : 21/02/2024		
Référence dossier Client: 24A004395 - 1510797887/20662126/S6/5/1_20662126/3/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
043	24A004395-043 - BV3LP7915 Réf. Prel : P44 RDC - 102 BIS LOCAL LASER/Menuiseries intérieures - (Silicone/)	Matériau souple (transparent)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
044	24A004395-044 - BV3LP7916 Réf. Prel : P45 RDC - 102 BIS LOCAL LASER/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Plaque de plâtre/)	Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
045 (5)	24A004395-045 - BV3LP7917 Réf. Prel : P46 RDC - 102 BIS LOCAL LASER/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Laine de verre/)	Matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP / GY6C	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
046	24A004395-046 - BV3LP7918 Réf. Prel : P47 RDC - PIECE 103/Revêtements de sol - (Ciment/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
047	24A004395-047 - BV3LP7919 Réf. Prel : P48 RDC - PIECE 103/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-008837-01	Date d'émission de rapport : 23/02/2024 3:11	Page 12/36
Référence laboratoire N° : 24EK008892	Référence de suivi du dossier N° : 24A004395	
Reçu au laboratoire le : 20/02/2024	Date de réception : 19/02/2024	
Date d'analyse : 21/02/2024		
Référence dossier Client: 24A004395 - 1510797887/20662126/S6/5/1_20662126/3/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
048	24A004395-048 - BV3LP7920 Réf. Prel : P49 RDC - PIECE 103/Faux plafonds - (Fibreux/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
049	24A004395-049 - BV3LP7921 Réf. Prel : P50 RDC - PIECE 103/Plafonds - (Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
050	24A004395-050 - BV3LP7922 Réf. Prel : P51 RDC - PIECE 104/Revêtements de sol - (Ciment/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
051	24A004395-051 - BV3LP7923 Réf. Prel : P52 RDC - PIECE 104/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / GY6C	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
052	24A004395-052 - BV3LP7924 Réf. Prel : P53 RDC - PIECE 104/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-008837-01	Date d'émission de rapport : 23/02/2024 3:11	Page 13/36
Référence laboratoire N° : 24EK008892	Référence de suivi du dossier N° : 24A004395	
Reçu au laboratoire le : 20/02/2024	Date de réception : 19/02/2024	
Date d'analyse : 21/02/2024		
Référence dossier Client: 24A004395 - 1510797887/20662126/S6/5/1_20662126/3/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
053	24A004395-053 - BV3LP7925 Réf. Prel : P54 RDC - PIECE 104 BIS/Revêtements de sol - (Epais/Jaune)	Matériau semi-dur de type revêtement de sol (jaune)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur (granulaire) (bitumineux) (noir)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
054	24A004395-054 - BV3LP7926 Réf. Prel : P55 RDC - PIECE 105/Revêtements de sol - (Ciment/Beige)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
055	24A004395-055 - BV3LP7927 Réf. Prel : P56 RDC/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
056	24A004395-056 - BV3LP7928 Réf. Prel : P57 RDC - PIECE 105/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-008837-01	Date d'émission de rapport : 23/02/2024 3:11	Page 14/36
Référence laboratoire N° : 24EK008892	Référence de suivi du dossier N° : 24A004395	
Reçu au laboratoire le : 20/02/2024	Date de réception : 19/02/2024	
Date d'analyse : 21/02/2024		
Référence dossier Client: 24A004395 - 1510797887/20662126/S6/5/1_20662126/3/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
057	24A004395-057 - BV3LP7929 Réf. Prel : P58 RDC - PIECE 105/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre, Ciment/Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (fibreuse) (gris)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
058	24A004395-058 - BV3LP7930 Réf. Prel : P59 RDC - PIECE 105/Plafonds - (Ciment Dur/Beige)	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
059	24A004395-059 - BV3LP7931 Réf. Prel : P60 RDC - PIECE 105/Faux plafonds - (Fibreux/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris) ; matériau semi-dur (gris)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
060	24A004395-060 - BV3LP7932 Réf. Prel : P61 RDC - PIECE 105/Menuiseries intérieures - (Caoutchouc/Noir)	Matériau souple (noir)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
061	24A004395-061 - BV3LP7933 Réf. Prel : P62 RDC - PIECE 105/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Papier, Plâtre/)	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / MVO6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / UU74	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-008837-01	Date d'émission de rapport : 23/02/2024 3:11	Page 15/36
Référence laboratoire N° : 24EK008892	Référence de suivi du dossier N° : 24A004395	
Reçu au laboratoire le : 20/02/2024	Date de réception : 19/02/2024	
Date d'analyse : 21/02/2024		
Référence dossier Client: 24A004395 - 1510797887/20662126/S6/5/1_20662126/3/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
062	24A004395-062 - BV3LP7934 Réf. Prel : P63 RDC - PIECE 106/Plafonds - (Ciment Dur/Beige)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (gris)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
063	24A004395-063 - BV3LP7935 Réf. Prel : P64 RDC - PIECE 106/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Papier, Plâtre/)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / UU74	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
064	24A004395-064 - BV3LP7936 Réf. Prel : P65 RDC - PIECE 107/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (fibreux) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
065	24A004395-065 - BV3LP7937 Réf. Prel : P67 RDC - PIECE 108/Revêtements de sol - (Gris)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau (fibreux) (beige) en traces	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
066	24A004395-066 - BV3LP7938 Réf. Prel : P68 RDC - PIECE 108/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-008837-01

Référence laboratoire N° : 24EK008892

Reçu au laboratoire le : 20/02/2024

Date d'analyse : 21/02/2024

Référence dossier Client:24A004395 - 1510797887/20662126/S6/5/1_20662126/3/1

Date d'émission de rapport : 23/02/2024 3:11

Référence de suivi du dossier N° : 24A004395

Date de réception :19/02/2024

Page16/36

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
067	24A004395-067 - BV3LP7939 Réf. Prel : P69 RDC - PIECE 108/Conduits - (Carton/Gris, Marron)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau souple (fibreuse) (beige) ; matériau fibreux de type isolant (beige)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP / UU74	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
068	24A004395-068 - BV3LP7940 Réf. Prel : P70 RDC - PIECE 108/Conduits - (Laine de roche/)	Matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP / UU74	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
069	24A004395-069 - BV3LP7941 Réf. Prel : P71 RDC - SALLE CIMENT/Revêtements de sol - (Ciment/Beige)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur (gris) (foncé) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-008837-01	Date d'émission de rapport : 23/02/2024 3:11	Page 17/36
Référence laboratoire N° : 24EK008892	Référence de suivi du dossier N° : 24A004395	
Reçu au laboratoire le : 20/02/2024	Date de réception : 19/02/2024	
Date d'analyse : 21/02/2024		
Référence dossier Client: 24A004395 - 1510797887/20662126/S6/5/1_20662126/3/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
070	24A004395-070 - BV3LP7942 Réf. Prel : P72 RDC - SALLE CIMENT/Revêtements de sol - (Caoutchouc/Noir)	Matériau dur (noir) ; matériau (gris)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
071	24A004395-071 - BV3LP7943 Réf. Prel : P74 RDC - SALLE CIMENT/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau souple (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / E3HM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
072	24A004395-072 - BV3LP7944 Réf. Prel : P75 RDC - SALLE CIMENT/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
073	24A004395-073 - BV3LP7945 Réf. Prel : P76 RDC - SALLE CIMENT/Poteaux - (Peint/Gris, Clair)	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur (gris)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
074	24A004395-074 - BV3LP7946 Réf. Prel : P77 RDC - SALLE CIMENT/Poteaux - (Peint/Gris, Clair)	Matériau de type système d'enduit peinture (gris)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-008837-01	Date d'émission de rapport : 23/02/2024 3:11	Page 18/36
Référence laboratoire N° : 24EK008892	Référence de suivi du dossier N° : 24A004395	
Reçu au laboratoire le : 20/02/2024	Date de réception : 19/02/2024	
Date d'analyse : 21/02/2024		
Référence dossier Client: 24A004395 - 1510797887/20662126/S6/5/1_20662126/3/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
075	24A004395-075 - BV3LP7947 Réf. Prel : P78 RDC - SALLE CONSERVATION/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (gris)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
076	24A004395-076 - BV3LP7948 Réf. Prel : P79 RDC - SALLE CONSERVATION/Plafonds - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
077	24A004395-077 - BV3LP7949 Réf. Prel : P80 RDC - SALLE CONSERVATION/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
078	24A004395-078 - BV3LP7950 Réf. Prel : P81 RDC - SALLE CONSERVATION/Plafonds - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
079 (6)	24A004395-079 - BV3LP7951 Réf. Prel : P82 RDC - SALLE CONSERVATION/Poteaux - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (poudreux) (gris)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
080	24A004395-080 - BV3LP7953 Réf. Prel : P83 RDC - SALLE METALLO/Plafonds - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-008837-01

Date d'émission de rapport : 23/02/2024 3:11

Page 19/36

Référence laboratoire N° : 24EK008892

Référence de suivi du dossier N° : 24A004395

Reçu au laboratoire le : 20/02/2024

Date de réception : 19/02/2024

Date d'analyse : 21/02/2024

Référence dossier Client: 24A004395 - 1510797887/20662126/S6/5/1_20662126/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
081	24A004395-081 - BV3LP7952 Réf. Prel : P84 RDC - SALLE METALLO/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (gris)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
082	24A004395-082 - BV3LP7954 Réf. Prel : P85 RDC - SALLE METALLO/Revêtement s de sol - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur (marron) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
083	24A004395-083 - BV3LP7955 Réf. Prel : P86 RDC - CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE/Poteaux - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
084	24A004395-084 - BV3LP7956 Réf. Prel : P87 RDC - CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE/Menuiseries intérieures - (Bleu, Rouge, Orange)	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
085	24A004395-085 - BV3LP7957 Réf. Prel : P88 RDC - CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Noir)	Matériau semi-dur (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (marron) en traces	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-008837-01	Date d'émission de rapport : 23/02/2024 3:11	Page 20/36
Référence laboratoire N° : 24EK008892	Référence de suivi du dossier N° : 24A004395	
Reçu au laboratoire le : 20/02/2024	Date de réception : 19/02/2024	
Date d'analyse : 21/02/2024		
Référence dossier Client: 24A004395 - 1510797887/20662126/S6/5/1_20662126/3/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
086	24A004395-086 - BV3LP7958 Réf. Prel : P89 RDC - PIECE 110 BIS/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
087	24A004395-087 - BV3LP7959 Réf. Prel : P90 RDC - PIECE 109/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
088	24A004395-088 - BV3LP7960 Réf. Prel : P91 RDC - PIECE 110 BIS/Plafonds	Matériau de type système d'enduit peinture (brillant) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / QMN4	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / QMN4	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
089	24A004395-089 - BV3LP7961 Réf. Prel : P92 RDC - PIECE 109/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Papier, Plâtre/Blanc)	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau de type plaque métallique (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / QMN4	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-008837-01

Date d'émission de rapport : 23/02/2024 3:11

Page21/36

Référence laboratoire N° : 24EK008892

Référence de suivi du dossier N° : 24A004395

Reçu au laboratoire le : 20/02/2024

Date de réception :19/02/2024

Date d'analyse : 21/02/2024

Référence dossier Client:24A004395 - 1510797887/20662126/S6/5/1_20662126/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
090	24A004395-090 - BV3LP7962 Réf. Prel : P93 RDC - 111 BIS LOCAL PEINTURE/Revêtement s de sol - (Ciment/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
091	24A004395-091 - BV3LP7963 Réf. Prel : P94 RDC - 111 BIS LOCAL PEINTURE/Revêtement s de sol - (Ciment/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
092	24A004395-092 - BV3LP7964 Réf. Prel : P95 RDC - 111 BIS LOCAL PEINTURE/Revêtement s de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur (granulaire) (gris)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur (granulaire) (gris)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-008837-01	Date d'émission de rapport : 23/02/2024 3:11	Page 22/36
Référence laboratoire N° : 24EK008892	Référence de suivi du dossier N° : 24A004395	
Reçu au laboratoire le : 20/02/2024	Date de réception : 19/02/2024	
Date d'analyse : 21/02/2024		
Référence dossier Client: 24A004395 - 1510797887/20662126/S6/5/1_20662126/3/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
093	24A004395-093 - BV3LP7965 Réf. Prel : P96 RDC - 111 BIS LOCAL PEINTURE/Revêtement s de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (fibreuse) (gris)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
094	24A004395-094 - BV3LP7966 Réf. Prel : P97 RDC - 111 BIS LOCAL PEINTURE/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
095	24A004395-095 - BV3LP7967 Réf. Prel : P98 RDC - 111 BIS LOCAL PEINTURE/Plafonds - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (fibreuse) (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
096 (3)	24A004395-096 - BV3LP7968 Réf. Prel : P99 RDC - PIECE 110 BIS/Revêtements de sol - (Caoutchouc/Gris)	Matériau souple (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
097	24A004395-097 - BV3LP7970 Réf. Prel : P100 RDC - PIECE 111/Revêtements de sol - (Jaune)					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-008837-01

Référence laboratoire N° : 24EK008892

Reçu au laboratoire le : 20/02/2024

Date d'analyse : 21/02/2024

Référence dossier Client:24A004395 - 1510797887/20662126/S6/5/1_20662126/3/1

Date d'émission de rapport : 23/02/2024 3:11

Référence de suivi du dossier N° : 24A004395

Date de réception :19/02/2024

Page23/36

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron)	MET /LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
098	24A004395-098 - BV3LP7971 Réf. Prel : P101 RDC - PIECE 111/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET /LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (foncé) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (clair) ; matériau de type colle (jaune)	MET /LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
099	24A004395-099 - BV3LP7972 Réf. Prel : P102 RDC - PIECE 111/Revêtements de sol - (Jaune)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET /LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET /LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-008837-01

Date d'émission de rapport : 23/02/2024 3:11

Page24/36

Référence laboratoire N° : 24EK008892

Référence de suivi du dossier N° : 24A004395

Reçu au laboratoire le : 20/02/2024

Date de réception : 19/02/2024

Date d'analyse : 21/02/2024

Référence dossier Client:24A004395 - 1510797887/20662126/S6/5/1_20662126/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
100	24A004395-100 - BV3LP7973 Réf. Prel : P103 RDC - SALLE D"ESSAIS DES SAULES/Revêtements de sol - (Jaune)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QIW5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QIW5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
101	24A004395-101 - BV3LP7974 Réf. Prel : P104 RDC - SALLE D"ESSAIS DES SAULES/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QIW5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
102	24A004395-102 - BV3LP7975 Réf. Prel : P105 RDC - SALLE D"ESSAIS DES SAULES/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QIW5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
103	24A004395-103 - BV3LP7976 Réf. Prel : P106 RDC - SALLE D"ESSAIS DES SAULES/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (blanc)	MET / QIW5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-008837-01 Date d'émission de rapport : 23/02/2024 3:11 Page 25/36
 Référence laboratoire N° : 24EK008892 Référence de suivi du dossier N° : 24A004395
 Reçu au laboratoire le : 20/02/2024 Date de réception : 19/02/2024
 Date d'analyse : 21/02/2024
 Référence dossier Client: 24A004395 - 1510797887/20662126/S6/5/1_20662126/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
104	24A004395-104 - BV3LP7977 Réf. Prel : P107 RDC - SALLE D'ESSAIS DES SAULES/Conduits - (Bitumineux/Noir)	Matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
105	24A004395-105 - BV3LP7978 Réf. Prel : P108 RDC - SALLE D'ESSAIS DES SAULES/Conduits - (Bitumineux/Noir)	Matériau souple (fibreuse) (marron) ; matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir)	MET / QIW5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP / MDM6	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
106 (7)	24A004395-106 - BV3LP7979 Réf. Prel : P109 RDC - SALLE D'ESSAIS DES SAULES/Conduits - (Laine de roche/)	Matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP / MDM6	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
107	24A004395-107 - BV3LP7980 Réf. Prel : P110 RDC - SALLE D'ESSAIS DES SAULES/Conduits - (Plâtreux/Blanc)	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige)	MET / QIW5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP / MDM6	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
108	24A004395-108 - BV3LP7981 Réf. Prel : P111 RDC - SALLE D'ESSAIS DES SAULES/Conduits - (Laine de roche/)	Matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP / MDM6	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-008837-01

Référence laboratoire N° : 24EK008892

Reçu au laboratoire le : 20/02/2024

Date d'analyse : 21/02/2024

Référence dossier Client:24A004395 - 1510797887/20662126/S6/5/1_20662126/3/1

Date d'émission de rapport : 23/02/2024 3:11

Référence de suivi du dossier N° : 24A004395

Date de réception :19/02/2024

Page26/36

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
109	24A004395-109 - BV3LP7982 Réf. Prel : P112 RDC - SALLE D"ESSAIS DES SAULES/Conduits - (Bande tissée/)	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige)	MET / QIW5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / MDM6	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
110	24A004395-110 - BV3LP7983 Réf. Prel : P113 RDC - SALLE D"ESSAIS DES SAULES/Conduits - (Laine de roche/)	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / MDM6	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
111	24A004395-111 - BV3LP7984 Réf. Prel : P114 RDC - SALLE D"ESSAIS DES SAULES/Conduits - (Bitumineux/Noir)	Matériau semi-dur (marron)	MET / QIW5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
112	24A004395-112 - BV3LP7985 Réf. Prel : P115 RDC - SALLE D"ESSAIS DES SAULES/Conduits - (Liège/Noir)	Matériau semi-dur (noir) ; matériau souple (marron)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
113 (1)	24A004395-113 - BV3LP7986 Réf. Prel : P116 RDC - SALLE D"ESSAIS DES SAULES/Conduits - (Colle/Jaune)	Matériau souple (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / TF5L	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-008837-01	Date d'émission de rapport : 23/02/2024 3:11	Page 27/36
Référence laboratoire N° : 24EK008892	Référence de suivi du dossier N° : 24A004395	
Reçu au laboratoire le : 20/02/2024	Date de réception : 19/02/2024	
Date d'analyse : 21/02/2024		
Référence dossier Client: 24A004395 - 1510797887/20662126/S6/5/1_20662126/3/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
114	24A004395-114 - BV3LP7987 Réf. Prel : P117 RDC - SALLE D'ESSAIS DES SAULES/Portes coupe-feu - (Marron)	Matériau souple de type plaque (fibreuse) (marron)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
115	24A004395-115 - BV3LP7988 Réf. Prel : P118 RDC - SALLE D'ESSAIS DES SAULES/Plafonds - (Jaune)	Matériau de type peinture (gris) en traces ; matériau semi-dur (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
116	24A004395-116 - BV3LP7989 Réf. Prel : P119 RDC - SALLE D'ESSAIS DES SAULES/Menuiseries intérieures - (Fibreux/Blanc)	Matériau de type peinture (rouge) ; matériau semi-dur (beige)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
117	24A004395-117 - BV3LP7990 Réf. Prel : P120 RDC - WC 1/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
118	24A004395-118 - BV3LP7991 Réf. Prel : P121 RDC - WC 1/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (beige) en traces ; matériau dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-008837-01

Date d'émission de rapport : 23/02/2024 3:11

Page 28/36

Référence laboratoire N° : 24EK008892

Référence de suivi du dossier N° : 24A004395

Reçu au laboratoire le : 20/02/2024

Date de réception : 19/02/2024

Date d'analyse : 21/02/2024

Référence dossier Client: 24A004395 - 1510797887/20662126/S6/5/1_20662126/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
119	24A004395-119 - BV3LP7992 Réf. Prel : P122 RDC - WC 1/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (vert) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
120	24A004395-120 - BV3LP7993 Réf. Prel : P123 RDC - WC 1/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (vert) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (poudreux) (beige)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
121	24A004395-121 - BV3LP7994 Réf. Prel : P124 RDC - WC 1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
122	24A004395-122 - BV3LP7995 Réf. Prel : P125 RDC - WC 1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / MVO6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
123	24A004395-123 - BV3LP7996 Réf. Prel : P126 RDC - WC 1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-008837-01	Date d'émission de rapport : 23/02/2024 3:11	Page 29/36
Référence laboratoire N° : 24EK008892	Référence de suivi du dossier N° : 24A004395	
Reçu au laboratoire le : 20/02/2024	Date de réception : 19/02/2024	
Date d'analyse : 21/02/2024		
Référence dossier Client: 24A004395 - 1510797887/20662126/S6/5/1_20662126/3/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (brillant) (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / MVO6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
124	24A004395-124 - BV3LP7997 Réf. Prel : P127 RDC - WC 1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (brillant) (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
125	24A004395-125 - BV3LP7998 Réf. Prel : P128 RDC - WC 1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc, Clair, Vert)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (fibreuse) (beige)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
126	24A004395-126 - BV3LP7999 Réf. Prel : P129 RDC - WC 1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc, Clair, Vert)	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris)	MET / MVO6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
127	24A004395-127 - BV3LP8000 Réf. Prel : P130 RDC - DGT 3/Poteaux - (Peint/Rouge)	Matériau de type système d'enduit peinture (rouge) ; matériau semi-dur (gris)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-008837-01	Date d'émission de rapport : 23/02/2024 3:11	Page 30/36
Référence laboratoire N° : 24EK008892	Référence de suivi du dossier N° : 24A004395	
Reçu au laboratoire le : 20/02/2024	Date de réception : 19/02/2024	
Date d'analyse : 21/02/2024		
Référence dossier Client: 24A004395 - 1510797887/20662126/S6/5/1_20662126/3/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
128	24A004395-128 - BV3LP8001 Réf. Prel : P131 RDC - DGT 3/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (fibreuse) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
129	24A004395-129 - BV3LP8002 Réf. Prel : P132 RDC - DGT 3/Conduits - (PVC/Gris)	Matériau de type peinture (noir) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (gris)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
130	24A004395-130 - BV3LP8003 Réf. Prel : P133 RDC - DGT 3/Conduits - (Bande tissée/Blanc)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau souple (fibreuse) (blanc)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreuse de type papier, carton (marron)	MOLP / UU74	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
131	24A004395-131 - BV3LP8004 Réf. Prel : P134 RDC - DGT 3/Conduits - (Laine de roche/)	Matériau fibreuse de type isolant (beige)	MOLP / UU74	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
132	24A004395-132 - BV3LP8005 Réf. Prel : P135 RDC - DGT 3/Conduits - (Carton/Gris)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type aluminium (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau fibreuse de type isolant (jaune)	MET / MVO6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreuse de type isolant (jaune)	MOLP / UU74	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-008837-01	Date d'émission de rapport : 23/02/2024 3:11	Page 31/36
Référence laboratoire N° : 24EK008892	Référence de suivi du dossier N° : 24A004395	
Reçu au laboratoire le : 20/02/2024	Date de réception : 19/02/2024	
Date d'analyse : 21/02/2024		
Référence dossier Client: 24A004395 - 1510797887/20662126/S6/5/1_20662126/3/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
133	24A004395-133 - BV3LP8006 Réf. Prel : P136 RDC - DGT 3/Conduits - (Laine de roche/)	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / UU74	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
134	24A004395-134 - BV3LP8007 Réf. Prel : P137 RDC - DGT 3/Poutres - (Peint/Gris)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
135 (1)	24A004395-135 - BV3LP8008 Réf. Prel : P138 RDC - DGT 3/Conduits - (Mousse expansée/)	Matériau souple (gris) ; matériau de type mousse (jaune) ; matériau de type colle (jaune)	MET / MVO6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
136	24A004395-136 - BV3LP8009 Réf. Prel : P139 RDC - DGT 6/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
137	24A004395-137 - BV3LP8010 Réf. Prel : P140 RDC - DGT 6/Conduits - (Liant plâtre + toile/Blanc, Noir)	Matériau de type peinture (noir) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / MVO6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type maillage de fibres (beige)	MOLP / UU74	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-008837-01	Date d'émission de rapport : 23/02/2024 3:11	Page 32/36
Référence laboratoire N° : 24EK008892	Référence de suivi du dossier N° : 24A004395	
Reçu au laboratoire le : 20/02/2024	Date de réception : 19/02/2024	
Date d'analyse : 21/02/2024		
Référence dossier Client: 24A004395 - 1510797887/20662126/S6/5/1_20662126/3/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
138 (5)	24A004395-138 - BV3LP8011 Réf. Prel : P141 RDC - DGT 6/Conduits - (Laine de roche/)	Matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP / UU74	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
139	24A004395-139 - BV3LP8012 Réf. Prel : P142 RDC - DGT 6/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau souple fibreux de type moquette (rouge) ; matériau souple (fibreux) (gris)	MET / MVO6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple (fibreux) (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / MVO6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
140	24A004395-140 - BV3LP8013 Réf. Prel : P143 RDC - DGT 6/Poteaux - (Peint/Noir, Orange)	Matériau de type système d'enduit peinture (noir)	MET / PS4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
141	24A004395-141 - BV3LP8014 Réf. Prel : P144 RDC - DGT 6/Conduits - (Carton/Noir)	Matériau semi-dur (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) en traces ; matériau fibreux de type isolant (beige) en traces(i)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type maillage de fibres (blanc)	MOLP / T5PX	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP / T5PX	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-008837-01	Date d'émission de rapport : 23/02/2024 3:11	Page 33/36
Référence laboratoire N° : 24EK008892	Référence de suivi du dossier N° : 24A004395	
Reçu au laboratoire le : 20/02/2024	Date de réception : 19/02/2024	
Date d'analyse : 21/02/2024		
Référence dossier Client: 24A004395 - 1510797887/20662126/S6/5/1_20662126/3/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
142 (8)	24A004395-142 - BV3LP8015 Réf. Prel : P145 RDC - DGT 6/Conduits - (Laine de roche/)	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / T5PX	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
143	24A004395-143 - BV3LP8016 Réf. Prel : P146 RDC - DGT 6/Conduits - (Carton/Noir)	Matériau souple (bitumineux) (noir) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) en traces ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) en traces ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces(i)	MET / VD6G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type maillage de fibres (blanc)	MOLP / T5PX	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / T5PX	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP / T5PX	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
144 (9)	24A004395-144 - BV3LP8017 Réf. Prel : P147 RDC - DGT 6/Conduits - (Laine de roche/)	Matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP / T5PX	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
145	24A004395-145 - BV3LP8018 Réf. Prel : P148 RDC - DGT 6/Conduits - (Bitumineux/Noir)	Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (marron)	MET / PS4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-008837-01	Date d'émission de rapport : 23/02/2024 3:11	Page 34/36
Référence laboratoire N° : 24EK008892	Référence de suivi du dossier N° : 24A004395	
Reçu au laboratoire le : 20/02/2024	Date de réception : 19/02/2024	
Date d'analyse : 21/02/2024		
Référence dossier Client: 24A004395 - 1510797887/20662126/S6/5/1_20662126/3/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
146	24A004395-146 - BV3LP8019 Réf. Prel : P149 RDC - DGT 6/Plafonds - (Peint/Noir)	Matériau de type système d'enduit peinture (fibreuse) (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / PS4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
147 (3)	24A004395-147 - BV3LP8020 Réf. Prel : P150 RDC - DGT 6/Portes - (Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau (noir)	MET / PS4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
148	24A004395-148 - BV3LP8021 Réf. Prel : P151 RDC - DGT 6/Revêtements de sol	Matériau souple de type dalle de sol (marron) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type colle (jaune)	MET / PS4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
149	24A004395-149 - BV3LP8022 Réf. Prel : P152 RDC - DGT 6/Revêtements de sol - (Caoutchouc/)	Matériau souple (noir)	MET / PS4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-008837-01

Date d'émission de rapport : 23/02/2024 3:11

Page 35/36

Référence laboratoire N° : 24EK008892

Référence de suivi du dossier N° : 24A004395

Reçu au laboratoire le : 20/02/2024

Date de réception : 19/02/2024

Date d'analyse : 21/02/2024

Référence dossier Client: 24A004395 - 1510797887/20662126/S6/5/1_20662126/3/1

Observation(s) échantillon(s)

- (1) L'échantillon contient un matériau métallique. Le métal est un matériau qui, par nature, ne contient pas d'amiante.
- (2) Un matériau de type colle (jaune) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
- (3) Echantillon mouillé.
- (4) Un matériau de type peinture (blanc) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
- (5) Un matériau semi-dur (blanc) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
- (6) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (7) Un matériau (pulvérulent) (noir) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
- (8) Un matériau (noir) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
- (9) Un matériau souple (noir) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.

Observation(s) couche(s)

- (i) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, P-PS-SOP3368 : version 8

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-008837-01

Date d'émission de rapport : 23/02/2024 3:11

Page 36/36

Référence laboratoire N° : 24EK008892

Référence de suivi du dossier N° : 24A004395

Reçu au laboratoire le : 20/02/2024

Date de réception : 19/02/2024

Date d'analyse : 21/02/2024

Référence dossier Client: 24A004395 - 1510797887/20662126/S6/5/1_20662126/3/1

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur.

Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur <http://www.ipac.pt/>.

NB 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur

<https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amianto/qualidade/>.

NB 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Cristiano Santana
Technicien de laboratoire

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Olivier JEANSON
29 rue Antoine de St Exupéry - ZAC de Frocourt
54710 FLEVILLE DEVANT NANCY

Notre référence : AR-24-LE-061756-01

Numéro de dossier : 24A009314

Référence de dossier : 1510797887/20662126/S6/5/2_20662126/3/1

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 24A009314-001 - Référence *BV3LP8258 Réf. Prel : P153 RDC - DGT 1/Conduits - (PVC/Gris)*,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A009314-002 - Référence *BV3LP8259 Réf. Prel : P154 RDC - DGT 1/Poutres - (Peint/Gris)*,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A009314-003 - Référence *BV3LP8260 Réf. Prel : P155 RDC - DGT 1/Equipements - (Bleu, Clair, Blanc, Orange)*,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A009314-004 - Référence *BV3LP8261 Réf. Prel : P156 RDC - DGT 1/Plafonds - (Ciment/Gris)*,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A009314-005 - Référence *BV3LP8263 Réf. Prel : P157 RDC - DGT 1/Conduits - (Mousse expansée/Gris)*,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A009314-006 - Référence *BV3LP8262 Réf. Prel : P158 RDC - DGT 1/Conduits - (Carton/Gris)*,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A009314-007 - Référence *BV3LP8264 Réf. Prel : P159 RDC - RESERVE CHIMIE/Menuiseries intérieures - (Bleu, Orange)*,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A009314-008 - Référence *BV3LP8265 Réf. Prel : P160 RDC - MENAGE/Menuiseries intérieures - (Bleu, Orange)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A009314-009 - Référence *BV3LP8266 Réf. Prel : P161 RDC - DGT 2/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A009314-010 - Référence *BV3LP8267 Réf. Prel : P162 RDC - MENAGE/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A009314-011 - Référence *BV3LP8268 Réf. Prel : P163 RDC - DGT 2/Conduits - (Bitumineux/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A009314-012 - Référence *BV3LP8269 Réf. Prel : P164 RDC - DGT 2/Conduits - (Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A009314-013 - Référence *BV3LP8270 Réf. Prel : P165 RDC - DGT 2/Conduits - (Carton/Gris, Marron)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A009314-014 - Référence *BV3LP8271 Réf. Prel : P166 RDC - DGT 2/Conduits - (Carton/Marron, Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A009314-015 - Référence *BV3LP8272 Réf. Prel : P167 RDC - DGT 2/Conduits - (Bitumineux, Carton/Marron, Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A009314-016 - Référence *BV3LP8273 Réf. Prel : P168 RDC - DGT 2/Conduits - (Bitumineux, Carton/Marron, Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A009314-017 - Référence *BV3LP8557 Réf. Prel : P170 RDC - RESERVE CHIMIE/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Peint/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A009314-018 - Référence *BV3LP8558 Réf. Prel : P171 RDC - RESERVE CHIMIE/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Peint/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A009314-019 - Référence *BV3LP8559 Réf. Prel : P172 RDC - RESERVE CHIMIE/Equipements - (Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A009314-020 - Référence *BV3LP8560 Réf. Prel : P173 RDC - DGT 2/Equipements - (Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A009314-021 - Référence *BV3LP8562 Réf. Prel : P174 RDC - DGT 7/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A009314-022 - Référence *BV3LP8561 Réf. Prel : P175 RDC - DGT 7/Revêtements de sol - (Epais/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A009314-023 - Référence *BV3LP8564 Réf. Prel : P176 RDC - DGT 7/Conduits - (Bitumineux, Carton/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A009314-024 - Référence *BV3LP8563 Réf. Prel : P177 RDC - DGT 7/Conduits - (Carton, Bitumineux/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A009314-025 - Référence *BV3LP8565 Réf. Prel : P178 RDC - DGT 7/Conduits - (Carton, Enduit/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A009314-026 - Référence *BV3LP8566 Réf. Prel : P179 RDC - DGT 7/Plafonds - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A009314-027 - Référence *BV3LP8567 Réf. Prel : P180 RDC - DGT 7/Conduits - (Liant plâtre + toile/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A009314-028 - Référence *BV3LP8568 Réf. Prel : P181 RDC - DGT 7/Conduits - (Bitumineux/Gris, Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A009314-029 - Référence *BV3LP8569 Réf. Prel : P182 RDC - LOCAL SOLEO/Conduits - (Bitumineux, Carton/Noir, Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A009314-030 - Référence *BV3LP8570 Réf. Prel : P183 RDC - ESSAIS BRUYANT/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A009314-031 - Référence *BV3LP8571 Réf. Prel : P184 RDC - ESSAIS BRUYANT/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A009314-032 - Référence *BV3LP8572 Réf. Prel : P185 RDC - ESSAIS BRUYANT/Plafonds - (Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A009314-033 - Référence *BV3LP8573 Réf. Prel : P186 RDC - ESSAIS BRUYANT/Plafonds - (Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A009314-034 - Référence *BV3LP8574 Réf. Prel : P187 RDC - DGT 7/Conduits - (Carton/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A009314-035 - Référence *BV3LP8575 Réf. Prel : P188 RDC - DGT 7/Conduits - (Carton/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A009314-036 - Référence *BV3LP8576 Réf. Prel : P189 RDC - DGT 7/Conduits - (Liant plâtre + toile/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT EST SAS
REFERANT ST LABO**
 20 rue du Kochersberg - CS 50047
 67701 SAVERNE CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-019697-01 Date d'émission de rapport : 03/04/2024 14:31 Page1/10
 Référence laboratoire N° : 24RI020946 Référence de suivi du dossier N° : 24A009314
 Reçu au laboratoire le : 29/03/2024 Date de réception : 28/03/2024
 Date d'analyse : 29/03/2024
 Référence dossier Client:24A009314 - 1510797887/20662126/S6/5/2_20662126/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001 (1)	24A009314-001 - BV3LP8258 Réf. Prel : P153 RDC - DGT 1/Conduits - (PVC/Gris)	Matériau (gris) ; matériau (noir)	MET /URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	24A009314-002 - BV3LP8259 Réf. Prel : P154 RDC - DGT 1/Poutres - (Peint/Gris)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (beige)	MET /URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	24A009314-003 - BV3LP8260 Réf. Prel : P155 RDC - DGT 1/Equipements - (Bleu, Clair, Blanc, Orange)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET /URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	24A009314-004 - BV3LP8261 Réf. Prel : P156 RDC - DGT 1/Plafonds - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET /URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-019697-01

Date d'émission de rapport : 03/04/2024 14:31

Page 2/10

Référence laboratoire N° : 24RI020946

Référence de suivi du dossier N° : 24A009314

Reçu au laboratoire le : 29/03/2024

Date de réception : 28/03/2024

Date d'analyse : 29/03/2024

Référence dossier Client: 24A009314 - 1510797887/20662126/S6/5/2_20662126/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005 (2)	24A009314-005 - BV3LP8263 Réf. Prel : P157 RDC - DGT 1/Conduits - (Mousse expansée/Gris)	Matériau de type mousse (gris) ; matériau de type colle (jaune)	MET / URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	24A009314-006 - BV3LP8262 Réf. Prel : P158 RDC - DGT 1/Conduits - (Carton/Gris)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type aluminium ; matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (marron) ; matériau fibreux de type isolant (rose)	MET / URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (rose)	MOLP / P8BJ	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
007	24A009314-007 - BV3LP8264 Réf. Prel : P159 RDC - RESERVE CHIMIE/Menuiseries intérieures - (Bleu, Orange)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET / URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	24A009314-008 - BV3LP8265 Réf. Prel : P160 RDC - MENAGE/Menuiseries intérieures - (Bleu, Orange)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	24A009314-009 - BV3LP8266 Réf. Prel : P161 RDC - DGT 2/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

 Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-019697-01

Date d'émission de rapport : 03/04/2024 14:31

Page3/10

Référence laboratoire N° : 24RI020946

Référence de suivi du dossier N° : 24A009314

Reçu au laboratoire le : 29/03/2024

Date de réception :28/03/2024

Date d'analyse : 29/03/2024

Référence dossier Client:24A009314 - 1510797887/20662126/S6/5/2_20662126/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010	24A009314-010 - BV3LP8267 Réf. Prel : P162 RDC - MENAGE/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	24A009314-011 - BV3LP8268 Réf. Prel : P163 RDC - DGT 2/Conduits - (Bitumineux/Noir)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau de type liège (marron)	MET / URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	24A009314-012 - BV3LP8269 Réf. Prel : P164 RDC - DGT 2/Conduits - (Noir)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau de type liège (marron)	MET / URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	24A009314-013 - BV3LP8270 Réf. Prel : P165 RDC - DGT 2/Conduits - (Carton/Gris, Marron)	Matériau de type maillage de fibres et liant (gris) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET / URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / P8BJ	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
014	24A009314-014 - BV3LP8271 Réf. Prel : P166 RDC - DGT 2/Conduits - (Carton/Marron, Noir)	Matériau de type maillage de fibres et liant (gris) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET / URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / P8BJ	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-019697-01

Date d'émission de rapport : 03/04/2024 14:31

Page4/10

Référence laboratoire N° : 24RI020946

Référence de suivi du dossier N° : 24A009314

Reçu au laboratoire le : 29/03/2024

Date de réception :28/03/2024

Date d'analyse : 29/03/2024

Référence dossier Client:24A009314 - 1510797887/20662126/S6/5/2_20662126/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015	24A009314-015 - BV3LP8272 Réf. Prel : P167 RDC - DGT 2/Conduits - (Bitumineux, Carton/Marron, Noir)	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau (fibreuse) (marron) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (marron)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / P8BJ	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
016	24A009314-016 - BV3LP8273 Réf. Prel : P168 RDC - DGT 2/Conduits - (Bitumineux, Carton/Marron, Noir)	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau (fibreuse) (marron) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (beige)(i)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / P8BJ	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
017	24A009314-017 - BV3LP8557 Réf. Prel : P170 RDC - RESERVE CHIMIE/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Peint/Beige)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	24A009314-018 - BV3LP8558 Réf. Prel : P171 RDC - RESERVE CHIMIE/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Peint/Beige)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-019697-01

Date d'émission de rapport : 03/04/2024 14:31

Page 5/10

Référence laboratoire N° : 24RI020946

Référence de suivi du dossier N° : 24A009314

Reçu au laboratoire le : 29/03/2024

Date de réception : 28/03/2024

Date d'analyse : 29/03/2024

Référence dossier Client: 24A009314 - 1510797887/20662126/S6/5/2_20662126/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
019 (1)	24A009314-019 - BV3LP8559 Réf. Prel : P172 RDC - RESERVE CHIMIE/Equipements - (Gris)	Matériau semi-dur (gris)	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020 (1)	24A009314-020 - BV3LP8560 Réf. Prel : P173 RDC - DGT 2/Equipements - (Gris)	Matériau semi-dur (gris)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	24A009314-021 - BV3LP8562 Réf. Prel : P174 RDC - DGT 7/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	24A009314-022 - BV3LP8561 Réf. Prel : P175 RDC - DGT 7/Revêtements de sol - (Epais/Jaune)	Matériau semi-dur (granulaire) (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	24A009314-023 - BV3LP8564 Réf. Prel : P176 RDC - DGT 7/Conduits - (Bitumineux, Carton/)	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (marron)(ii)	MET / QVA5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / GG5C	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-019697-01

Date d'émission de rapport : 03/04/2024 14:31

Page6/10

Référence laboratoire N° : 24RI020946

Référence de suivi du dossier N° : 24A009314

Reçu au laboratoire le : 29/03/2024

Date de réception :28/03/2024

Date d'analyse : 29/03/2024

Référence dossier Client:24A009314 - 1510797887/20662126/S6/5/2_20662126/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
024	24A009314-024 - BV3LP8563 Réf. Prel : P177 RDC - DGT 7/Conduits - (Carton, Bitumineux/)	Matériau (marron) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau fibreux de type isolant (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (noir)(i)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP / GG5C	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
025	24A009314-025 - BV3LP8565 Réf. Prel : P178 RDC - DGT 7/Conduits - (Carton, Enduit/Gris)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau fibreux de type isolant (beige)(i)	MET / ZV3Z	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP / GG5C	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
026	24A009314-026 - BV3LP8566 Réf. Prel : P179 RDC - DGT 7/Plafonds - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (blanc)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027	24A009314-027 - BV3LP8567 Réf. Prel : P180 RDC - DGT 7/Conduits - (Liant plâtre + toile/)	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau fibreux de type isolant (rose)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (rose)	MOLP / GG5C	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-019697-01

Date d'émission de rapport : 03/04/2024 14:31

Page 7/10

Référence laboratoire N° : 24RI020946

Référence de suivi du dossier N° : 24A009314

Reçu au laboratoire le : 29/03/2024

Date de réception : 28/03/2024

Date d'analyse : 29/03/2024

Référence dossier Client: 24A009314 - 1510797887/20662126/S6/5/2_20662126/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
028	24A009314-028 - BV3LP8568 Réf. Prel : P181 RDC - DGT 7/Conduits - (Bitumineux/Gris, Noir)	Matériau (marron) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau fibreux de type isolant (beige)(ii)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP / GG5C	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
029	24A009314-029 - BV3LP8569 Réf. Prel : P182 RDC - LOCAL SOLEO/Conduits - (Bitumineux, Carton/Noir, Beige)	Matériau semi-dur (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (beige) ; matériau souple bitumineux (noir) (i)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP / GG5C	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
030 (1)	24A009314-030 - BV3LP8570 Réf. Prel : P183 RDC - ESSAIS BRUYANT/Revêtement s de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Jaune)	Matériau (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	24A009314-031 - BV3LP8571 Réf. Prel : P184 RDC - ESSAIS BRUYANT/Revêtement s de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Jaune)					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-019697-01

Date d'émission de rapport : 03/04/2024 14:31

Page8/10

Référence laboratoire N° : 24RI020946

Référence de suivi du dossier N° : 24A009314

Reçu au laboratoire le : 29/03/2024

Date de réception :28/03/2024

Date d'analyse : 29/03/2024

Référence dossier Client:24A009314 - 1510797887/20662126/S6/5/2_20662126/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau de type mousse (blanc)	MET / URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032	24A009314-032 - BV3LP8572 Réf. Prel : P185 RDC - ESSAIS BRUYANT/Plafonds - (Jaune)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type mousse (blanc) ; matériau semi-dur (beige) en traces	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033	24A009314-033 - BV3LP8573 Réf. Prel : P186 RDC - ESSAIS BRUYANT/Plafonds - (Jaune)	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type mousse (beige) ; matériau semi-dur (beige) en traces	MET / BOH4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034	24A009314-034 - BV3LP8574 Réf. Prel : P187 RDC - DGT 7/Conduits - (Carton/Gris)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces(iii)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / YMT6	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-019697-01

Date d'émission de rapport : 03/04/2024 14:31

Page9/10

Référence laboratoire N° : 24RI020946

Référence de suivi du dossier N° : 24A009314

Reçu au laboratoire le : 29/03/2024

Date de réception : 28/03/2024

Date d'analyse : 29/03/2024

Référence dossier Client:24A009314 - 1510797887/20662126/S6/5/2_20662126/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
035	24A009314-035 - BV3LP8575 Réf. Prel : P188 RDC - DGT 7/Conduits - (Carton/Gris)	Matériau de type aluminium ; matériau souple (fibreuse) (beige) ; matériau (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces ; matériau de type peinture (gris)(iii)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / YMT6	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
036	24A009314-036 - BV3LP8576 Réf. Prel : P189 RDC - DGT 7/Conduits - (Liant plâtre + toile/Gris)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Echantillon mouillé.
- (2) Réserve émise sur le résultat : contamination possible de l'échantillon à cause d'un ensachage non conforme aux préconisations de la NFX 46-020.

Observation(s) couche(s)

- (i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (ii) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.
- (iii) L'échantillon contient un matériau métallique. Le métal est un matériau qui, par nature, ne contient pas d'amiante.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP:Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET:Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-019697-01

Date d'émission de rapport : 03/04/2024 14:31

Page 10/10

Référence laboratoire N° : 24RI020946

Référence de suivi du dossier N° : 24A009314

Reçu au laboratoire le : 29/03/2024

Date de réception : 28/03/2024

Date d'analyse : 29/03/2024

Référence dossier Client: 24A009314 - 1510797887/20662126/S6/5/2_20662126/3/1

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>.

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Natalia Gaciarz
Chef d'équipe

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Olivier JEANSON
29 rue Antoine de St Exupéry - ZAC de Frocourt
54710 FLEVILLE DEVANT NANCY

Notre référence : AR-24-LE-068982-01

Numéro de dossier : 24A012001

Référence de dossier : 1510797887/20662126/S6/5/3_20662126/3/1

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 24A012001-001 - Référence *BV3LP8577 Réf. Prel : P190 RDC - STOCK DIVERS/Revêtements de sol - (Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A012001-002 - Référence *BV3LP8578 Réf. Prel : P191 RDC - STOCK DIVERS/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A012001-003 - Référence *BV3LP8579 Réf. Prel : P192 RDC - STOCK DIVERS/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A012001-004 - Référence *BV3LP8580 Réf. Prel : P193 RDC - STOCK DIVERS/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A012001-005 - Référence *BV3LP8581 Réf. Prel : P194 RDC - STOCK DIVERS/Conduits - (Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A012001-006 - Référence *BV3LP8582 Réf. Prel : P195 RDC - STOCK DIVERS/Conduits - (Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A012001-007 - Référence *BV3LP8583 Réf. Prel : P196 RDC - STOCK DIVERS/Conduits - (Laine de roche/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A012001-008 - Référence *BV3LP8584 Réf. Prel : P197 RDC - STOCK DIVERS/Poteaux - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A012001-009 - Référence *BV3LP8585 Réf. Prel : P198 RDC - STOCK DIVERS/Plafonds - (Peint/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A012001-010 - Référence *BV3LP8587 Réf. Prel : P199 RDC - MG/Revêtements de sol - (Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A012001-011 - Référence *BV3LP8588 Réf. Prel : P200 RDC - MG/Conduits - (Bitumineux/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A012001-012 - Référence *BV3LP8589 Réf. Prel : P201 RDC - MG/Conduits - (Bitumineux/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A012001-013 - Référence *BV3LP8590 Réf. Prel : P202 RDC - MG/Conduits - (Dur/Marron)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A012001-014 - Référence *BV3LP8591 Réf. Prel : P203 RDC - CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE/Plafonds - (Peint/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A012001-015 - Référence *BV3LP8592 Réf. Prel : P204 RDC - CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A012001-016 - Référence *BV3LP8593 Réf. Prel : P205 RDC - CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE/Conduits - (Liant plâtre + toile/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A012001-017 - Référence *BV3LP8594 Réf. Prel : P206 RDC - CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE/Conduits - (Liant plâtre + toile/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A012001-018 - Référence *BV3LP8595 Réf. Prel : P207 RDC - CONDITIONNEMANT CHAUFFAGE/Conduits - (Liant plâtre + toile/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A012001-019 - Référence *BV3LP8596 Réf. Prel : P209 RDC - CONDITIONNEMANT CHAUFFAGE/Conduits - (Bitumineux/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A012001-020 - Référence *BV3LP8597 Réf. Prel : P210 RDC - CONDITIONNEMANT CHAUFFAGE/Conduits - (Bitumineux/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A012001-021 - Référence *BV3LP8598 Réf. Prel : P211 RDC - CONDITIONNEMANT CHAUFFAGE/Conduits - (Liant plâtre + toile/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A012001-022 - Référence *BV3LP8599 Réf. Prel : P212 RDC - CONDITIONNEMANT CHAUFFAGE/Conduits - (Liant plâtre + toile/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A012001-023 - Référence *BV3LP8600 Réf. Prel : P213 RDC - CONDITIONNEMANT CHAUFFAGE/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A012001-024 - Référence *BV3LP8601 Réf. Prel : P214 RDC - CONDITIONNEMANT CHAUFFAGE/Menuiseries intérieures - (Gris, Orange)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A012001-025 - Référence *BV3LP8602 Réf. Prel : P215 RDC - ATELIER/Plafonds - (Cotonneux/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A012001-026 - Référence *BV3LP8603 Réf. Prel : P216 RDC - ATELIER/Plafonds - (Cotonneux/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A012001-027 - Référence *BV3LP8604 Réf. Prel : P217 RDC - ATELIER/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A012001-028 - Référence *BV3LP8605 Réf. Prel : P218 RDC - ATELIER/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 24A012001-029 - Référence *BV3LP8606 Réf. Prel : P219 RDC - ATELIER/Menuiseries intérieures - (Caoutchouc/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 24A012001-030 - Référence *BV3LP8607 Réf. Prel : P220 RDC - ATELIER/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Rouge)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 24A012001-031 - Référence *BV3LP8608 Réf. Prel : P221 RDC - ATELIER/Conduits - (Mousse expansée/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 24A012001-032 - Référence *BV3LP8609 Réf. Prel : P222 RDC - ATELIER/Conduits - (Mousse expansée/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 24A012001-033 - Référence *BV3LP8610 Réf. Prel : P223 RDC - MACHINERIE 1/Conduits - (Liant plâtre + toile/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 24A012001-034 - Référence *BV3LP8611 Réf. Prel : P224 RDC - LOCAL 6/Plafonds - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 24A012001-035 - Référence *BV3LP8612 Réf. Prel : P225 RDC - LOCAL 6/Plafonds - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 24A012001-036 - Référence *BV3LP8613 Réf. Prel : P226 RDC - LOCAL 6/Poutres - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 24A012001-037 - Référence *BV3LP8614 Réf. Prel : P227 RDC - LOCAL 6/Poutres - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 24A012001-038 - Référence *BV3LP8615 Réf. Prel : P228 RDC - LOCAL 6/Clapets coupe-feu - (Caoutchouc/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A012001-039 - Référence *BV3LP8616 Réf. Prel : P229 RDC - LOCAL 6/Menuiseries intérieures - (Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A012001-040 - Référence *BV3LP8617 Réf. Prel : P230 RDC - LOCAL 6/Menuiseries intérieures - (Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A012001-041 - Référence *BV3LP8729 Réf. Prel : P231 RDC - SALLE DE TRAVAIL GRANULATS/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A012001-042 - Référence *BV3LP8730 Réf. Prel : P232 RDC - SALLE DE TRAVAIL GRANULATS/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A012001-043 - Référence *BV3LP8731 Réf. Prel : P233 RDC - PIECE 118/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A012001-044 - Référence *BV3LP8732 Réf. Prel : P234 RDC - PIECE 118/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Plâtreux/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A012001-045 - Référence *BV3LP8733 Réf. Prel : P235 RDC - PIECE 118/Faux plafonds - (Fibreux/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A012001-046 - Référence *BV3LP8734 Réf. Prel : P236 RDC - CBR/Revêtements de sol - (Clair, Vert)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A012001-047 - Référence *BV3LP8735 Réf. Prel : P237 RDC - CBR/Revêtements de sol - (Clair, Vert)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A012001-048 - Référence *BV3LP8736 Réf. Prel : P238 RDC - CBR BIS/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A012001-049 - Référence *BV3LP8737 Réf. Prel : P239 RDC - CBR BIS/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A012001-050 - Référence *BV3LP8738 Réf. Prel : P240 RDC - CBR BIS/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Peint, Plâtre/Gris, Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A012001-051 - Référence *BV3LP8739 Réf. Prel : P241 RDC - CBR BIS/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Peint, Plâtre/Gris, Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A012001-052 - Référence *BV3LP8740 Réf. Prel : P242 RDC - PIECE 112/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A012001-053 - Référence *BV3LP8741 Réf. Prel : P243 RDC - PIECE 112/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Plâtreux/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A012001-054 - Référence *BV3LP8742 Réf. Prel : P244 RDC - PIECE 112/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Peint/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A012001-055 - Référence *BV3LP8743 Réf. Prel : P245 RDC - PIECE 112/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Peint/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A012001-056 - Référence *BV3LP8744 Réf. Prel : P246 RDC - PIECE 115/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Plâtre/Blanc, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A012001-057 - Référence *BV3LP8745 Réf. Prel : P247 RDC - PIECE 115/Plafonds - (Fibreux/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A012001-058 - Référence *BV3LP8746 Réf. Prel : P248 RDC - PIECE 116/Plafonds - (Fibreux/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A012001-059 - Référence *BV3LP8747 Réf. Prel : P249 RDC - PIECE 116/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Plâtre/Blanc, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A012001-060 - Référence *BV3LP8748 Réf. Prel : P250 RDC - Couloir/Equipements - (Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A012001-061 - Référence BV3LP8749 Réf. Prel : P251 RDC - CONSERVATION EPROUVETTE BETON/Revêtements de sol - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A012001-062 - Référence BV3LP8750 Réf. Prel : P252 RDC - CONSERVATION EPROUVETTE BETON/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A012001-063 - Référence BV3LP8751 Réf. Prel : P253 RDC - CONSERVATION EPROUVETTE BETON/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Beige, Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A012001-064 - Référence BV3LP8752 Réf. Prel : P254 RDC - CONSERVATION EPROUVETTE BETON/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A012001-065 - Référence BV3LP8753 Réf. Prel : P255 RDC - CONSERVATION EPROUVETTE BETON/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A012001-066 - Référence BV3LP8754 Réf. Prel : P256 RDC - SALLE CIMENT MALAXAGE/Revêtements de sol - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A012001-067 - Référence BV3LP8755 Réf. Prel : P257 RDC - SALLE CIMENT MALAXAGE/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A012001-068 - Référence BV3LP8756 Réf. Prel : P258 RDC - SALLE CIMENT MALAXAGE/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Beige, Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A012001-069 - Référence BV3LP8757 Réf. Prel : P259 RDC - SALLE CIMENT MALAXAGE/Plafonds - (Ciment, Peint/Beige, Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A012001-070 - Référence *BV3LP8758 Réf. Prel : P260 RDC - SALLE CIMENT MALAXAGE/Plafonds - (Ciment, Peint/Beige, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A012001-071 - Référence *BV3LP8759 Réf. Prel : P261 RDC - SALLE CIMENT MALAXAGE/Equipements - (Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A012001-072 - Référence *BV3LP8760 Réf. Prel : P262 RDC - SALLE CIMENT MALAXAGE/Equipements - (Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A012001-073 - Référence *BV3LP8761 Réf. Prel : P263 RDC - SALLE DE PRESSE/Poteaux - (Ciment, Plâtre/Beige, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A012001-074 - Référence *BV3LP8762 Réf. Prel : P264 RDC - SALLE DE PRESSE/Poteaux - (Ciment, Plâtre/Beige, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A012001-075 - Référence *BV3LP8763 Réf. Prel : P265 RDC - SALLE DE PRESSE/Equipements - (Gris, Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A012001-076 - Référence *BV3LP8764 Réf. Prel : P266 RDC - SALLE DE PRESSE/Equipements - (Gris, Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT EST SAS
REFERANT ST LABO**
20 rue du Kochersberg - CS 50047
67701 SAVERNE CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-025866-01 Date d'émission de rapport : 27/04/2024 6:15 Page1/19
Référence laboratoire N° : 24RI027416 Référence de suivi du dossier N° : 24A012001
Reçu au laboratoire le : 23/04/2024 Date de réception : 22/04/2024
Date d'analyse : 25/04/2024
Référence dossier Client:24A012001 - 1510797887/20662126/S6/5/3_20662126/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	24A012001-001 - BV3LP8577 Réf. Prel : P190 RDC - STOCK DIVERS/Revêtements de sol - (Gris)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET /L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	24A012001-002 - BV3LP8578 Réf. Prel : P191 RDC - STOCK DIVERS/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET /L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	24A012001-003 - BV3LP8579 Réf. Prel : P192 RDC - STOCK DIVERS/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET /L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	24A012001-004 - BV3LP8580 Réf. Prel : P193 RDC - STOCK DIVERS/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET /L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-025866-01

Date d'émission de rapport : 27/04/2024 6:15

Page 2/19

Référence laboratoire N° : 24RI027416

Référence de suivi du dossier N° : 24A012001

Reçu au laboratoire le : 23/04/2024

Date de réception : 22/04/2024

Date d'analyse : 25/04/2024

Référence dossier Client: 24A012001 - 1510797887/20662126/S6/5/3_20662126/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005 (1)	24A012001-005 - BV3LP8581 Réf. Prel : P194 RDC - STOCK DIVERS/Conduits - (Gris)	Matériau semi-dur (beige)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006 (1)	24A012001-006 - BV3LP8582 Réf. Prel : P195 RDC - STOCK DIVERS/Conduits - (Gris)	Matériau semi-dur (beige)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	24A012001-007 - BV3LP8583 Réf. Prel : P196 RDC - STOCK DIVERS/Conduits - (Laine de roche/Jaune)	Matériau de type mousse (jaune)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008 (2)	24A012001-008 - BV3LP8584 Réf. Prel : P197 RDC - STOCK DIVERS/Poteaux - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009 (2)	24A012001-009 - BV3LP8585 Réf. Prel : P198 RDC - STOCK DIVERS/Plafonds - (Peint/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-025866-01

Date d'émission de rapport : 27/04/2024 6:15

Page3/19

Référence laboratoire N° : 24RI027416

Référence de suivi du dossier N° : 24A012001

Reçu au laboratoire le : 23/04/2024

Date de réception :22/04/2024

Date d'analyse : 25/04/2024

Référence dossier Client:24A012001 - 1510797887/20662126/S6/5/3_20662126/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010 (1)	24A012001-010 - BV3LP8587 Réf. Prel : P199 RDC - MG/Revêtements de sol - (Gris)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	24A012001-011 - BV3LP8588 Réf. Prel : P200 RDC - MG/Conduits - (Bitumineux/Noir)	Matériau souple bitumineux (noir)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	24A012001-012 - BV3LP8589 Réf. Prel : P201 RDC - MG/Conduits - (Bitumineux/Noir)	Matériau (beige) ; matériau souple bitumineux (noir) (fibreuse)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013 (1)	24A012001-013 - BV3LP8590 Réf. Prel : P202 RDC - MG/Conduits - (Dur/Marron)	Matériau semi-dur (marron)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
014 (2)	24A012001-014 - BV3LP8591 Réf. Prel : P203 RDC - CONDITIONNEMANT CHAUFFAGE/Plafonds - (Peint/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-025866-01

Date d'émission de rapport : 27/04/2024 6:15

Page4/19

Référence laboratoire N° : 24RI027416

Référence de suivi du dossier N° : 24A012001

Reçu au laboratoire le : 23/04/2024

Date de réception :22/04/2024

Date d'analyse : 25/04/2024

Référence dossier Client:24A012001 - 1510797887/20662126/S6/5/3_20662126/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015	24A012001-015 - BV3LP8592 Réf. Prel : P204 RDC - CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	24A012001-016 - BV3LP8593 Réf. Prel : P205 RDC - CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE/Conduits - (Liant plâtre + toile/Blanc)	Matériau (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / QVA5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	24A012001-017 - BV3LP8594 Réf. Prel : P206 RDC - CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE/Conduits - (Liant plâtre + toile/Blanc)	Matériau fibreux de type isolant (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / QVA5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP / B2RZ	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
018	24A012001-018 - BV3LP8595 Réf. Prel : P207 RDC - CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE/Conduits - (Liant plâtre + toile/Blanc)	Matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau fibreux de type isolant (beige) ; matériau (beige)	MET / QVA5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP / B2RZ	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-025866-01

Date d'émission de rapport : 27/04/2024 6:15

Page 5/19

Référence laboratoire N° : 24RI027416

Référence de suivi du dossier N° : 24A012001

Reçu au laboratoire le : 23/04/2024

Date de réception : 22/04/2024

Date d'analyse : 25/04/2024

Référence dossier Client: 24A012001 - 1510797887/20662126/S6/5/3_20662126/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
019 (1)	24A012001-019 - BV3LP8596 Réf. Prel : P209 RDC - CONDITIONNEMANT CHAUFFAGE/Conduits - (Bitumineux/Noir)	Matériau de type maillage de fibres (marron) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau de type liège (marron)	MET / QVA5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020 (1)	24A012001-020 - BV3LP8597 Réf. Prel : P210 RDC - CONDITIONNEMANT CHAUFFAGE/Conduits - (Bitumineux/Noir)	Matériau de type liège (marron) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET / QVA5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	24A012001-021 - BV3LP8598 Réf. Prel : P211 RDC - CONDITIONNEMANT CHAUFFAGE/Conduits - (Liant plâtre + toile/Blanc)	Matériau (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige)	MET / QVA5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP / B2RZ	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
022	24A012001-022 - BV3LP8599 Réf. Prel : P212 RDC - CONDITIONNEMANT CHAUFFAGE/Conduits - (Liant plâtre + toile/Blanc)	Matériau (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige)	MET / QVA5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-025866-01

Date d'émission de rapport : 27/04/2024 6:15

Page6/19

Référence laboratoire N° : 24RI027416

Référence de suivi du dossier N° : 24A012001

Reçu au laboratoire le : 23/04/2024

Date de réception :22/04/2024

Date d'analyse : 25/04/2024

Référence dossier Client:24A012001 - 1510797887/20662126/S6/5/3_20662126/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
023	24A012001-023 - BV3LP8600 Réf. Prel : P213 RDC - CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QVA5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024 (1)	24A012001-024 - BV3LP8601 Réf. Prel : P214 RDC - CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE/Menuiseries intérieures - (Gris, Orange)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (orange) ; matériau (noir) en traces	MET / QVA5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	24A012001-025 - BV3LP8602 Réf. Prel : P215 RDC - ATELIER/Plafonds - (Cotonneux/Gris)	Matériau semi-dur (pulvérulent) (blanc) ; matériau friable fibreux de type flocage (blanc)	MET / URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau friable fibreux de type flocage (blanc)	MOLP / B2RZ	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
026	24A012001-026 - BV3LP8603 Réf. Prel : P216 RDC - ATELIER/Plafonds - (Cotonneux/Gris)	Matériau semi-dur (pulvérulent) (blanc) ; matériau friable fibreux de type flocage (blanc)	MET / QVA5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau friable fibreux de type flocage (blanc)	MOLP / B2RZ	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-025866-01

Date d'émission de rapport : 27/04/2024 6:15

Page 7/19

Référence laboratoire N° : 24RI027416

Référence de suivi du dossier N° : 24A012001

Reçu au laboratoire le : 23/04/2024

Date de réception : 22/04/2024

Date d'analyse : 25/04/2024

Référence dossier Client: 24A012001 - 1510797887/20662126/S6/5/3_20662126/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
027 (2)	24A012001-027 - BV3LP8604 Réf. Prel : P217 RDC - ATELIER/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QVA5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028 (2) (3)	24A012001-028 - BV3LP8605 Réf. Prel : P218 RDC - ATELIER/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / T3MD	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029	24A012001-029 - BV3LP8606 Réf. Prel : P219 RDC - ATELIER/Menuiseries intérieures - (Caoutchouc/Gris)	Matériau souple de type joint (gris)	MET / QVA5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030	24A012001-030 - BV3LP8607 Réf. Prel : P220 RDC - ATELIER/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Rouge)	Matériau de type peinture (marron)	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	24A012001-031 - BV3LP8608 Réf. Prel : P221 RDC - ATELIER/Conduits - (Mousse expansée/Noir)	Matériau (marron) ; matériau de type mousse (noir)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-025866-01

Date d'émission de rapport : 27/04/2024 6:15

Page 8/19

Référence laboratoire N° : 24RI027416

Référence de suivi du dossier N° : 24A012001

Reçu au laboratoire le : 23/04/2024

Date de réception : 22/04/2024

Date d'analyse : 25/04/2024

Référence dossier Client: 24A012001 - 1510797887/20662126/S6/5/3_20662126/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
032	24A012001-032 - BV3LP8609 Réf. Prel : P222 RDC - ATELIER/Conduits - (Mousse expansée/Noir)	Matériau (marron) ; matériau de type mousse (noir)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033	24A012001-033 - BV3LP8610 Réf. Prel : P223 RDC - MACHINERIE 1/Conduits - (Liant plâtre + toile/)	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau (fibreuse) (beige)	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034 (2)	24A012001-034 - BV3LP8611 Réf. Prel : P224 RDC - LOCAL 6/Plafonds - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035	24A012001-035 - BV3LP8612 Réf. Prel : P225 RDC - LOCAL 6/Plafonds - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036	24A012001-036 - BV3LP8613 Réf. Prel : P226 RDC - LOCAL 6/Poutres - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-025866-01

Date d'émission de rapport : 27/04/2024 6:15

Page 9/19

Référence laboratoire N° : 24RI027416

Référence de suivi du dossier N° : 24A012001

Reçu au laboratoire le : 23/04/2024

Date de réception : 22/04/2024

Date d'analyse : 25/04/2024

Référence dossier Client: 24A012001 - 1510797887/20662126/S6/5/3_20662126/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
037 (2)	24A012001-037 - BV3LP8614 Réf. Prel : P227 RDC - LOCAL 6/Poutres - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038	24A012001-038 - BV3LP8615 Réf. Prel : P228 RDC - LOCAL 6/Clapets coupe-feu - (Caoutchouc/Noir)	Matériau souple de type joint (noir)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039 (1)	24A012001-039 - BV3LP8616 Réf. Prel : P229 RDC - LOCAL 6/Menuiseries intérieures - (Gris)	Matériau (noir)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
040 (1)	24A012001-040 - BV3LP8617 Réf. Prel : P230 RDC - LOCAL 6/Menuiseries intérieures - (Gris)	Matériau (noir)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041	24A012001-041 - BV3LP8729 Réf. Prel : P231 RDC - SALLE DE TRAVAIL GRANULATS/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Jaune)	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / BOH4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-025866-01

Date d'émission de rapport : 27/04/2024 6:15

Page 10/19

Référence laboratoire N° : 24RI027416

Référence de suivi du dossier N° : 24A012001

Reçu au laboratoire le : 23/04/2024

Date de réception : 22/04/2024

Date d'analyse : 25/04/2024

Référence dossier Client: 24A012001 - 1510797887/20662126/S6/5/3_20662126/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
042	24A012001-042 - BV3LP8730 Réf. Prel : P232 RDC - SALLE DE TRAVAIL GRANULATS/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Jaune)	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / BOH4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
043	24A012001-043 - BV3LP8731 Réf. Prel : P233 RDC - PIECE 118/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / BOH4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
044	24A012001-044 - BV3LP8732 Réf. Prel : P234 RDC - PIECE 118/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Plâtreux/Beige)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / BOH4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
045	24A012001-045 - BV3LP8733 Réf. Prel : P235 RDC - PIECE 118/Faux plafonds - (Fibreux/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau (beige)	MET / R6SA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
046 (1)	24A012001-046 - BV3LP8734 Réf. Prel : P236 RDC - CBR/Revêtements de sol - (Clair, Vert)	Matériau souple (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (noir)	MET / R6SA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-025866-01

Date d'émission de rapport : 27/04/2024 6:15

Page 11/19

Référence laboratoire N° : 24RI027416

Référence de suivi du dossier N° : 24A012001

Reçu au laboratoire le : 23/04/2024

Date de réception : 22/04/2024

Date d'analyse : 25/04/2024

Référence dossier Client: 24A012001 - 1510797887/20662126/S6/5/3_20662126/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
047	24A012001-047 - BV3LP8735 Réf. Prel : P237 RDC - CBR/Revêtements de sol - (Clair, Vert)	Matériau souple (gris) ; matériau semi-dur (noir)	MET / BOH4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
048	24A012001-048 - BV3LP8736 Réf. Prel : P238 RDC - CBR BIS/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau (fibreuse) (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / BOH4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
049	24A012001-049 - BV3LP8737 Réf. Prel : P239 RDC - CBR BIS/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau (beige) en traces ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / BOH4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
050 (3)	24A012001-050 - BV3LP8738 Réf. Prel : P240 RDC - CBR BIS/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Peint, Plâtre/Gris, Blanc)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / T3MD	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
051	24A012001-051 - BV3LP8739 Réf. Prel : P241 RDC - CBR BIS/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Peint, Plâtre/Gris, Blanc)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (blanc) ; matériau (gris)	MET / BOH4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-025866-01

Date d'émission de rapport : 27/04/2024 6:15

Page 12/19

Référence laboratoire N° : 24RI027416

Référence de suivi du dossier N° : 24A012001

Reçu au laboratoire le : 23/04/2024

Date de réception : 22/04/2024

Date d'analyse : 25/04/2024

Référence dossier Client: 24A012001 - 1510797887/20662126/S6/5/3_20662126/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
052	24A012001-052 - BV3LP8740 Réf. Prel : P242 RDC - PIECE 112/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / BOH4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
053	24A012001-053 - BV3LP8741 Réf. Prel : P243 RDC - PIECE 112/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Plâtreux/Beige)	Matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau semi-dur (brillant) (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET / BOH4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / ZU8A	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
054	24A012001-054 - BV3LP8742 Réf. Prel : P244 RDC - PIECE 112/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Peint/Beige)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / BOH4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / ZU8A	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-025866-01

Date d'émission de rapport : 27/04/2024 6:15

Page13/19

Référence laboratoire N° : 24RI027416

Référence de suivi du dossier N° : 24A012001

Reçu au laboratoire le : 23/04/2024

Date de réception :22/04/2024

Date d'analyse : 25/04/2024

Référence dossier Client:24A012001 - 1510797887/20662126/S6/5/3_20662126/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET /R6SA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
055	24A012001-055 - BV3LP8743 Réf. Prel : P245 RDC - PIECE 112/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Peint/Beige)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET /BOH4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
056 (3)	24A012001-056 - BV3LP8744 Réf. Prel : P246 RDC - PIECE 115/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Plâtre/Blanc, Gris)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET /T3MD	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
057	24A012001-057 - BV3LP8745 Réf. Prel : P247 RDC - PIECE 115/Plafonds - (Fibreux/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (fibreux) (beige)	MET /BOH4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
058	24A012001-058 - BV3LP8746 Réf. Prel : P248 RDC - PIECE 116/Plafonds - (Fibreux/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (fibreux) (beige)	MET /BOH4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-025866-01

Date d'émission de rapport : 27/04/2024 6:15

Page 14/19

Référence laboratoire N° : 24RI027416

Référence de suivi du dossier N° : 24A012001

Reçu au laboratoire le : 23/04/2024

Date de réception : 22/04/2024

Date d'analyse : 25/04/2024

Référence dossier Client: 24A012001 - 1510797887/20662126/S6/5/3_20662126/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
059	24A012001-059 - BV3LP8747 Réf. Prel : P249 RDC - PIECE 116/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Plâtre/Blanc, Gris)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
060 (1)	24A012001-060 - BV3LP8748 Réf. Prel : P250 RDC - Couloir/Equipements - (Jaune)	Matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
061	24A012001-061 - BV3LP8749 Réf. Prel : P251 RDC - CONSERVATION EPROUVETTE BETON/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
062 (1) (3)	24A012001-062 - BV3LP8750 Réf. Prel : P252 RDC - CONSERVATION EPROUVETTE BETON/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-025866-01	Date d'émission de rapport : 27/04/2024 6:15	Page 15/19
Référence laboratoire N° : 24RI027416	Référence de suivi du dossier N° : 24A012001	
Reçu au laboratoire le : 23/04/2024	Date de réception : 22/04/2024	
Date d'analyse : 25/04/2024		
Référence dossier Client: 24A012001 - 1510797887/20662126/S6/5/3_20662126/3/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
063	24A012001-063 - BV3LP8751 Réf. Prel : P253 RDC - CONSERVATION EPROUVETTE BETON/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Beige, Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (beige)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
064	24A012001-064 - BV3LP8752 Réf. Prel : P254 RDC - CONSERVATION EPROUVETTE BETON/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/)	Matériau (marron) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
065	24A012001-065 - BV3LP8753 Réf. Prel : P255 RDC - CONSERVATION EPROUVETTE BETON/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / BOH4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
066	24A012001-066 - BV3LP8754 Réf. Prel : P256 RDC - SALLE CIMENT MALAXAGE/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-025866-01

Date d'émission de rapport : 27/04/2024 6:15

Page 16/19

Référence laboratoire N° : 24RI027416

Référence de suivi du dossier N° : 24A012001

Reçu au laboratoire le : 23/04/2024

Date de réception : 22/04/2024

Date d'analyse : 25/04/2024

Référence dossier Client: 24A012001 - 1510797887/20662126/S6/5/3_20662126/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
067 (4)	24A012001-067 - BV3LP8755 Réf. Prel : P257 RDC - SALLE CIMENT MALAXAGE/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / UZY5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
068 (4)	24A012001-068 - BV3LP8756 Réf. Prel : P258 RDC - SALLE CIMENT MALAXAGE/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Beige, Blanc)	Matériau (gris) en traces ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (beige)	MET / BOH4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
069	24A012001-069 - BV3LP8757 Réf. Prel : P259 RDC - SALLE CIMENT MALAXAGE/Plafonds - (Ciment, Peint/Beige, Gris)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
070	24A012001-070 - BV3LP8758 Réf. Prel : P260 RDC - SALLE CIMENT MALAXAGE/Plafonds - (Ciment, Peint/Beige, Gris)	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-025866-01

Date d'émission de rapport : 27/04/2024 6:15

Page 17/19

Référence laboratoire N° : 24RI027416

Référence de suivi du dossier N° : 24A012001

Reçu au laboratoire le : 23/04/2024

Date de réception : 22/04/2024

Date d'analyse : 25/04/2024

Référence dossier Client: 24A012001 - 1510797887/20662126/S6/5/3_20662126/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
071 (1) (4)	24A012001-071 - BV3LP8759 Réf. Prel : P261 RDC - SALLE CIMENT MALAXAGE/Equipements - (Beige)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (marron)	MET / BOH4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
072 (1) (4)	24A012001-072 - BV3LP8760 Réf. Prel : P262 RDC - SALLE CIMENT MALAXAGE/Equipements - (Beige)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (marron)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
073 (1)	24A012001-073 - BV3LP8761 Réf. Prel : P263 RDC - SALLE DE PRESSE/Poteaux - (Ciment, Plâtre/Beige, Gris)	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
074 (1) (3)	24A012001-074 - BV3LP8762 Réf. Prel : P264 RDC - SALLE DE PRESSE/Poteaux - (Ciment, Plâtre/Beige, Gris)	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / UZY5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
075 (1) (3)	24A012001-075 - BV3LP8763 Réf. Prel : P265 RDC - SALLE DE PRESSE/Equipements - (Gris, Beige)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau (marron)	MET / T3MD	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-025866-01

Date d'émission de rapport : 27/04/2024 6:15

Page 18/19

Référence laboratoire N° : 24RI027416

Référence de suivi du dossier N° : 24A012001

Reçu au laboratoire le : 23/04/2024

Date de réception : 22/04/2024

Date d'analyse : 25/04/2024

Référence dossier Client: 24A012001 - 1510797887/20662126/S6/5/3_20662126/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
076 (1) (3)	24A012001-076 - BV3LP8764 Réf. Prel : P266 RDC - SALLE DE PRESSE/Equipements - (Gris, Beige)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau (noir) en traces	MET / T3MD	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Echantillon mouillé.
- (2) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (3) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (4) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP:Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET:Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-025866-01

Date d'émission de rapport : 27/04/2024 6:15

Page 19/19

Référence laboratoire N° : 24RI027416

Référence de suivi du dossier N° : 24A012001

Reçu au laboratoire le : 23/04/2024

Date de réception : 22/04/2024

Date d'analyse : 25/04/2024

Référence dossier Client: 24A012001 - 1510797887/20662126/S6/5/3_20662126/3/1

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>.

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Michał Czapka
Chef d'équipe

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Olivier JEANSON
29 rue Antoine de St Exupéry - ZAC de Frocourt
54710 FLEVILLE DEVANT NANCY

Notre référence : AR-24-LE-079492-01

Numéro de dossier : 24A016833

Référence de dossier : 1510797887/20662126/S6/5/4_20662126/3/1

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 24A016833-001 - Référence *BV3LP9277 Réf. Prel : P267 RDC - PIECE 119/Revêtements de sol - (Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-002 - Référence *BV3LP9278 Réf. Prel : P268 RDC - PIECE 119/Revêtements de sol - (Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-003 - Référence *BV3LP9279 Réf. Prel : P269 RDC - PIECE 119/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Silicone/Marron)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-004 - Référence *BV3LP9280 Réf. Prel : P270 RDC - PIECE 119/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Silicone/Marron)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-005 - Référence *BV3LP9281 Réf. Prel : P271 RDC - PIECE 119/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-006 - Référence *BV3LP9282 Réf. Prel : P272 RDC - PIECE 119/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-007 - Référence *BV3LP9283 Réf. Prel : P273 RDC - PIECE 119/Faux plafonds*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-008 - Référence *BV3LP9284 Réf. Prel : P274 RDC - PIECE 119/Plafonds - (Ciment/Blanc, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-009 - Référence *BV3LP9285 Réf. Prel : P275 RDC - PIECE 119/Plafonds - (Ciment/Blanc, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-010 - Référence *BV3LP9286 Réf. Prel : P276 RDC - 119 BIS INFORMATIQUE/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-011 - Référence *BV3LP9287 Réf. Prel : P277 RDC - 119 BIS INFORMATIQUE/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-012 - Référence *BV3LP9288 Réf. Prel : P278 RDC - 119 BIS INFORMATIQUE/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Granuleux/Clair, Marron)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-013 - Référence *BV3LP9289 Réf. Prel : P279 RDC - 119 BIS INFORMATIQUE/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Granuleux/Clair, Marron)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-014 - Référence *BV3LP9290 Réf. Prel : P280 RDC - 119 BIS INFORMATIQUE/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Fibres-ciment/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-015 - Référence *BV3LP9291 Réf. Prel : P281 RDC - 119 BIS INFORMATIQUE/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Fibres-ciment/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-016 - Référence *BV3LP9293 Réf. Prel : P282 RDC - 119 BIS INFORMATIQUE/Plafonds - (Fibreux/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-017 - Référence *BV3LP9292 Réf. Prel : P283 RDC - 119 BIS INFORMATIQUE/Plafonds (Fibreux)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-018 - Référence *BV3LP9294 Réf. Prel : P284 RDC - 119 BIS INFORMATIQUE/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Collé)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-019 - Référence *BV3LP9295 Réf. Prel : P285 RDC - 119 BIS INFORMATIQUE/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Collé)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-020 - Référence *BV3LP9296 Réf. Prel : P286 RDC - 119 BIS INFORMATIQUE/Poteaux - (Granuleux/Clair, Marron)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-021 - Référence *BV3LP9297 Réf. Prel : P287 RDC - 119 BIS INFORMATIQUE/Poteaux - (Granuleux/Clair, Marron)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-022 - Référence *BV3LP9298 Réf. Prel : P288 RDC - DGT 5/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-023 - Référence *BV3LP9299 Réf. Prel : P289 RDC - DGT 5/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-024 - Référence *BV3LP9300 Réf. Prel : P290 R+1 - AMPHITHEATRE/Revêtements de sol - (Toile)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-025 - Référence *BV3LP9301 Réf. Prel : P291 R+1 - AMPHITHEATRE/Revêtements de sol - (Toile)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-026 - Référence *BV3LP9302 Réf. Prel : P292 R+1 - AMPHITHEATRE/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Mastic/Marron)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-027 - Référence *BV3LP9303 Réf. Prel : P293 R+1 - AMPHITHEATRE/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Mastic/Marron)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-028 - Référence *BV3LP9304 Réf. Prel : P294 R+1 - AMPHITHEATRE/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-029 - Référence *BV3LP9305 Réf. Prel : P295 R+1 - AMPHITHEATRE/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-030 - Référence *BV3LP9306 Réf. Prel : P296 R+1 - AMPHITHEATRE/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-031 - Référence *BV3LP9307 Réf. Prel : P297 R+1 - AMPHITHEATRE/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-032 - Référence *BV3LP9308 Réf. Prel : P298 R+1 - LOCAL 6/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-033 - Référence *BV3LP9309 Réf. Prel : P299 R+1 - LOCAL 6/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-034 - Référence *BV3LP9310 Réf. Prel : P300 R+1 - LOCAL 6/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-035 - Référence *BV3LP9311 Réf. Prel : P301 R+1 - LOCAL 6/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-036 - Référence *BV3LP9312 Réf. Prel : P302 R+1 - LOCAL 6/Plafonds - (Ciment/Clair, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-037 - Référence *BV3LP9313 Réf. Prel : P303 R+1 - LOCAL 6/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-038 - Référence *BV3LP9314 Réf. Prel : P304 R+1 - LOCAL 6/Revêtements de sol - (Plâtreux/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-039 - Référence *BV3LP9315 Réf. Prel : P305 R+1 - WC 2/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-040 - Référence *BV3LP9316 Réf. Prel : P306 R+1 - WC 2/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-041 - Référence *BV3LP9317 Réf. Prel : P307 R+1 - WC 2/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-042 - Référence *BV3LP9318 Réf. Prel : P308 R+1 - WC 2/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-043 - Référence *BV3LP9319 Réf. Prel : P309 R+1 - WC 2/Plafonds - (Ciment/Clair, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-044 - Référence *BV3LP9320 Réf. Prel : P310 R+1 - WC 2/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-045 - Référence *BV3LP9321 Réf. Prel : P311 R+1 - WC 2/Revêtements de sol - (Plâtreux/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-046 - Référence *BV3LP9367 Réf. Prel : P312 R+1 - DGT 1/Revêtements de sol - (Caoutchouc/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-047 - Référence *BV3LP9368 Réf. Prel : P313 R+1 - DGT 1/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-048 - Référence *BV3LP9369 Réf. Prel : P314 R+1 - DGT 1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-049 - Référence *BV3LP9370 Réf. Prel : P315 R+1 - DGT 1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-050 - Référence *BV3LP9371 Réf. Prel : P316 R+1 - DGT 1/Poteaux - (Peint/Gris, Orange, Marron, Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 24A016833-051 - Référence *BV3LP9372 Réf. Prel : P317 R+1 - DGT 1/Revêtements de sol - (Caoutchouc/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 24A016833-052 - Référence *BV3LP9373 Réf. Prel : P318 R+1 - DGT 1/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 24A016833-053 - Référence *BV3LP9374 Réf. Prel : P319 R+1 - DGT 1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 24A016833-054 - Référence *BV3LP9375 Réf. Prel : P320 R+1 - DGT 1/Portes palière monte-charges - (Peint/Gris, Rouge)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 24A016833-055 - Référence *BV3LP9376 Réf. Prel : P321 R+1 - DGT 1/Portes palière monte-charges - (Peint/Clair, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 24A016833-056 - Référence *BV3LP9377 Réf. Prel : P322 R+1 - PIECE 230/Menuiseries intérieures - (Caoutchouc/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 24A016833-057 - Référence *BV3LP9378 Réf. Prel : P323 R+1 - PIECE 230/Menuiseries intérieures - (Rouge)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 24A016833-058 - Référence *BV3LP9379 Réf. Prel : P324 R+1 - PIECE 231/Poteaux - (Epais, Peint/Gris, Rouge)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 24A016833-059 - Référence *BV3LP9380 Réf. Prel : P325 R+1 - PIECE 231/Conduits - (Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 24A016833-060 - Référence *BV3LP9381 Réf. Prel : P326 R+1 - PIECE 232/Conduits - (Mousse expansée/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-061 - Référence *BV3LP9382 Réf. Prel : P327 R+1 - PIECE 232/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-062 - Référence *BV3LP9383 Réf. Prel : P328 R+1 - PIECE 201/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-063 - Référence *BV3LP9384 Réf. Prel : P329 R+1 - PIECE 201/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Plâtre/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-064 - Référence *BV3LP9385 Réf. Prel : P330 R+1 - PIECE 204 TER/Poteaux - (Peint/Jaune, Beige, Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-065 - Référence *BV3LP9386 Réf. Prel : P331 R+1 - LOCAL 10/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Plâtre/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-066 - Référence *BV3LP9387 Réf. Prel : P332 R+1 - PIECE 207/Conduits - (Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-067 - Référence *BV3LP9388 Réf. Prel : P333 R+1 - PIECE 206 BIS/Menuiseries intérieures - (Caoutchouc/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-068 - Référence *BV3LP9389 Réf. Prel : P334 R+1 - DGT 1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Toile/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-069 - Référence *BV3LP9390 Réf. Prel : P335 R+1 - DGT 1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Toile/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-070 - Référence *BV3LP9391 Réf. Prel : P336 R+1 - SALLE LOUIS MAJORELLE/Revêtements de sol - (Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-071 - Référence *BV3LP9392 Réf. Prel : P337 R+1 - SALLE LOUIS MAJORELLE/Revêtements de sol - (Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-072 - Référence *BV3LP9393 Réf. Prel : P338 R+1 - SALLE LOUIS MAJORELLE/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-073 - Référence *BV3LP9394 Réf. Prel : P339 R+1 - SALLE LOUIS MAJORELLE/Plafonds - (Plâtre/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-074 - Référence *BV3LP9395 Réf. Prel : P340 R+1 - SALLE EMILE GALLE/Plafonds - (Plâtre/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-075 - Référence *BV3LP9396 Réf. Prel : P341 R+1 - SALLE EMILE GALLE/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-076 - Référence *BV3LP9397 Réf. Prel : P342 R+1 - SALLE EMILE GALLE/Revêtements de sol - (Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-077 - Référence *BV3LP9398 Réf. Prel : P343 R+1 - SALLE EMILE GALLE/Revêtements de sol - (Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-078 - Référence *BV3LP9399 Réf. Prel : P344 R+1 - LOCAL 1/Plafonds - (Peint/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-079 - Référence *BV3LP9400 Réf. Prel : P345 R+1 - LOCAL 1/Plafonds - (Peint/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-080 - Référence *BV3LP9401 Réf. Prel : P346 R+1 - LOCAL 1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-081 - Référence *BV3LP9402 Réf. Prel : P347 R+1 - LOCAL 1/Conduits - (Laine de verre/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-082 - Référence *BV3LP9403 Réf. Prel : P348 R+1 - LOCAL 4/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-083 - Référence *BV3LP9404 Réf. Prel : P349 R+1 - LOCAL 5/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Silicone/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-084 - Référence *BV3LP9405 Réf. Prel : P350 R+1 - LOCAL 5/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Papier, Plâtre/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-085 - Référence *BV3LP9406 Réf. Prel : P351 R+1 - LOCAL 4/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Silicone/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-086 - Référence *BV3LP9407 Réf. Prel : P352 R+1 - LOCAL 4/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-087 - Référence *BV3LP9408 Réf. Prel : P353 R+1 - LOCAL 4/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-088 - Référence *BV3LP9409 Réf. Prel : P354 R+1 - LOCAL 4/Revêtements de sol - (Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-089 - Référence *BV3LP9410 Réf. Prel : P355 R+1 - LOCAL 4/Revêtements de sol - (Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-090 - Référence *BV3LP9411 Réf. Prel : P356 R+1 - SALLE GEORGES DE LA TOUR/Revêtements de sol - (Marron)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-091 - Référence *BV3LP9412 Réf. Prel : P357 R+1 - SALLE GEORGES DE LA TOUR/Plafonds - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-092 - Référence *BV3LP9413 Réf. Prel : P358 R+1 - SALLE GEORGES DE LA TOUR/Plafonds - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-093 - Référence *BV3LP9414 Réf. Prel : P359 R+1 - SALLE GEORGES DE LA TOUR/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-094 - Référence *BV3LP9415 Réf. Prel : P360 R+1 - SALLE GEORGES DE LA TOUR/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-095 - Référence *BV3LP9416 Réf. Prel : P361 RDC - LOCAL 4/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-096 - Référence *BV3LP9417 Réf. Prel : P362 RDC - LOCAL 4/Plafonds*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-097 - Référence *BV3LP9418 Réf. Prel : P363 RDC - LOCAL 4/Plafonds*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-098 - Référence *BV3LP9419 Réf. Prel : P364 R+1 - LOCAL 6/Conduits - (Bitumineux, Carton/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-099 - Référence *BV3LP9420 Réf. Prel : P365 Toiture/Etanchéité de toiture terrasse - (Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-100 - Référence *BV3LP9421 Réf. Prel : P366 Toiture/Toitures - (Jaune, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-101 - Référence *BV3LP9422 Réf. Prel : P367 Toiture/Etanchéité de toiture terrasse - (Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-102 - Référence *BV3LP9423 Réf. Prel : P368 Facade/Menuiseries extérieures*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-103 - Référence *BV3LP9424 Réf. Prel : P369 Toiture/Verrières*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-104 - Référence *BV3LP9425 Réf. Prel : P370 Toiture/Verrières - (Fibreux/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-105 - Référence *BV3LP9426 Réf. Prel : P371 Toiture/Verrières - (Fibreux/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-106 - Référence *BV3LP9427 Réf. Prel : P372 Facade/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-107 - Référence *BV3LP9428 Réf. Prel : P373 Facade/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-108 - Référence *BV3LP9429 Réf. Prel : P374 Facade/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-109 - Référence *BV3LP9430 Réf. Prel : P375 Facade/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-110 - Référence *BV3LP9431 Réf. Prel : P376 Facade/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-111 - Référence *BV3LP9432 Réf. Prel : P377 Facade/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-112 - Référence *BV3LP9433 Réf. Prel : P378 Facade/Equipements - (Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-113 - Référence *BV3LP9434 Réf. Prel : P379 Facade/Equipements - (Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-114 - Référence *BV3LP9435 Réf. Prel : P380 Facade/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-115 - Référence *BV3LP9436 Réf. Prel : P381 Facade/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 24A016833-116 - Référence *BV3LP9437 Réf. Prel : P382 Facade/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Peint/Beige, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 24A016833-117 - Référence *BV3LP9438 Réf. Prel : P383 Facade/Conduits - (Gris, Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 24A016833-118 - Référence *BV3LP9439 Réf. Prel : P384 Facade/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 24A016833-119 - Référence *BV3LP9440 Réf. Prel : P385 Facade/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Peint/Beige, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 24A016833-120 - Référence *BV3LP9441 Réf. Prel : P386 Facade/Revêtements de sol - (Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 24A016833-121 - Référence *BV3LP9442 Réf. Prel : P387 Facade/Revêtements de sol - (Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 24A016833-122 - Référence *BV3LP9443 Réf. Prel : P388 Facade/Conduits - (Gris, Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 24A016833-123 - Référence *BV3LP9444 Réf. Prel : P389 Facade/Equipements - (Bleu)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 24A016833-124 - Référence *BV3LP9445 Réf. Prel : P390 Facade/Equipements - (Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 24A016833-125 - Référence *BV3LP9446 Réf. Prel : P391 Facade/Equipements - (Bleu)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-126 - Référence *BV3LP9447 Réf. Prel : P392 Facade/Etanchéité de toiture terrasse - (Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-127 - Référence *BV3LP9448 Réf. Prel : P393 Facade/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-128 - Référence *BV3LP9449 Réf. Prel : P394 Facade/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A016833-129 - Référence *BV3LP9450 Réf. Prel : P395 R+1 - PIECE 201/Menuiseries extérieures - (Fibreux/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT EST SAS
REFERANT ST LABO**
20 rue du Kochersberg - CS 50047
67701 SAVERNE CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-033428-01 Date d'émission de rapport : 11/06/2024 19:31 Page1/32
Référence laboratoire N° : 24RI037738 Référence de suivi du dossier N° : 24A016833
Reçu au laboratoire le : 10/06/2024 Date de réception : 07/06/2024
Date d'analyse : 10/06/2024
Référence dossier Client:24A016833 - 1510797887/20662126/S6/5/4_20662126/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001 (1)	24A016833-001 - BV3LP9277 Réf. Prel : P267 RDC - PIECE 119/Revêtements de sol - (Gris)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige) ; matériau (noir) en traces ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET /V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002 (1)	24A016833-002 - BV3LP9278 Réf. Prel : P268 RDC - PIECE 119/Revêtements de sol - (Gris)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET /V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003 (2)	24A016833-003 - BV3LP9279 Réf. Prel : P269 RDC - PIECE 119/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Silicone/Marron)	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc)	MET /V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-033428-01

Date d'émission de rapport : 11/06/2024 19:31

Page2/32

Référence laboratoire N° : 24RI037738

Référence de suivi du dossier N° : 24A016833

Reçu au laboratoire le : 10/06/2024

Date de réception : 07/06/2024

Date d'analyse : 10/06/2024

Référence dossier Client:24A016833 - 1510797887/20662126/S6/5/4_20662126/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	24A016833-004 - BV3LP9280 Réf. Prel : P270 RDC - PIECE 119/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Silicone/Marron)	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type colle (jaune)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	24A016833-005 - BV3LP9281 Réf. Prel : P271 RDC - PIECE 119/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	24A016833-006 - BV3LP9282 Réf. Prel : P272 RDC - PIECE 119/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	24A016833-007 - BV3LP9283 Réf. Prel : P273 RDC - PIECE 119/Faux plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	24A016833-008 - BV3LP9284 Réf. Prel : P274 RDC - PIECE 119/Plafonds - (Ciment/Blanc, Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-033428-01

Date d'émission de rapport : 11/06/2024 19:31

Page 3/32

Référence laboratoire N° : 24RI037738

Référence de suivi du dossier N° : 24A016833

Reçu au laboratoire le : 10/06/2024

Date de réception : 07/06/2024

Date d'analyse : 10/06/2024

Référence dossier Client: 24A016833 - 1510797887/20662126/S6/5/4_20662126/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009	24A016833-009 - BV3LP9285 Réf. Prel : P275 RDC - PIECE 119/Plafonds - (Ciment/Blanc, Gris)	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur (granulaire) (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	24A016833-010 - BV3LP9286 Réf. Prel : P276 RDC - 119 BIS INFORMATIQUE/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur (granulaire) (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur (beige) ; matériau (marron)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	24A016833-011 - BV3LP9287 Réf. Prel : P277 RDC - 119 BIS INFORMATIQUE/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur (beige)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	24A016833-012 - BV3LP9288 Réf. Prel : P278 RDC - 119 BIS INFORMATIQUE/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Granuleux/Clair, Marron)	Matériau (transparent) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-033428-01

Date d'émission de rapport : 11/06/2024 19:31

Page4/32

Référence laboratoire N° : 24RI037738

Référence de suivi du dossier N° : 24A016833

Reçu au laboratoire le : 10/06/2024

Date de réception : 07/06/2024

Date d'analyse : 10/06/2024

Référence dossier Client:24A016833 - 1510797887/20662126/S6/5/4_20662126/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013 (3)	24A016833-013 - BV3LP9289 Réf. Prel : P279 RDC - 119 BIS INFORMATIQUE/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Granuleux/Clair, Marron)	Matériau (transparent) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	24A016833-014 - BV3LP9290 Réf. Prel : P280 RDC - 119 BIS INFORMATIQUE/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Fibres-ciment/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	24A016833-015 - BV3LP9291 Réf. Prel : P281 RDC - 119 BIS INFORMATIQUE/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Fibres-ciment/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	24A016833-016 - BV3LP9293 Réf. Prel : P282 RDC - 119 BIS INFORMATIQUE/Plafonds - (Fibreux/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	24A016833-017 - BV3LP9292 Réf. Prel : P283 RDC - 119 BIS INFORMATIQUE/Plafonds - (Fibreux/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-033428-01

Date d'émission de rapport : 11/06/2024 19:31

Page5/32

Référence laboratoire N° : 24RI037738

Référence de suivi du dossier N° : 24A016833

Reçu au laboratoire le : 10/06/2024

Date de réception : 07/06/2024

Date d'analyse : 10/06/2024

Référence dossier Client:24A016833 - 1510797887/20662126/S6/5/4_20662126/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
018	24A016833-018 - BV3LP9294 Réf. Prel : P284 RDC - 119 BIS INFORMATIQUE/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Collé/	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type maillage de fibres (beige) ; matériau (fibreuse) (beige)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	24A016833-019 - BV3LP9295 Réf. Prel : P285 RDC - 119 BIS INFORMATIQUE/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Collé/	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type maillage de fibres (beige) ; matériau (fibreuse) (beige) ; matériau de type colle (jaune)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	24A016833-020 - BV3LP9296 Réf. Prel : P286 RDC - 119 BIS INFORMATIQUE/Poteaux - (Granuleux/Clair, Marron)	Matériau (transparent) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	24A016833-021 - BV3LP9297 Réf. Prel : P287 RDC - 119 BIS INFORMATIQUE/Poteaux - (Granuleux/Clair, Marron)	Matériau (transparent) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	24A016833-022 - BV3LP9298 Réf. Prel : P288 RDC - DGT 5/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-033428-01

Date d'émission de rapport : 11/06/2024 19:31

Page6/32

Référence laboratoire N° : 24RI037738

Référence de suivi du dossier N° : 24A016833

Reçu au laboratoire le : 10/06/2024

Date de réception : 07/06/2024

Date d'analyse : 10/06/2024

Référence dossier Client:24A016833 - 1510797887/20662126/S6/5/4_20662126/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
023	24A016833-023 - BV3LP9299 Réf. Prel : P289 RDC - DGT 5/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024 (1) (4)	24A016833-024 - BV3LP9300 Réf. Prel : P290 R+1 - AMPHITHEATRE/Revêtements de sol - (Toile/)	Matériau souple fibreux de type moquette (rouge) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
025 (1) (5)	24A016833-025 - BV3LP9301 Réf. Prel : P291 R+1 - AMPHITHEATRE/Revêtements de sol - (Toile/)	Matériau souple fibreux de type moquette (rouge) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige) ; matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / BOH4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026	24A016833-026 - BV3LP9302 Réf. Prel : P292 R+1 - AMPHITHEATRE/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Mastic/Marron)	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-033428-01

Date d'émission de rapport : 11/06/2024 19:31

Page 7/32

Référence laboratoire N° : 24RI037738

Référence de suivi du dossier N° : 24A016833

Reçu au laboratoire le : 10/06/2024

Date de réception : 07/06/2024

Date d'analyse : 10/06/2024

Référence dossier Client: 24A016833 - 1510797887/20662126/S6/5/4_20662126/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
027 (2)	24A016833-027 - BV3LP9303 Réf. Prel : P293 R+1 - AMPHITHEATRE/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Mastic/Marron)	Matériau (beige)	MET /V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	24A016833-028 - BV3LP9304 Réf. Prel : P294 R+1 - AMPHITHEATRE/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/)	Matériau de type maillage de fibres (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces	MET /V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029	24A016833-029 - BV3LP9305 Réf. Prel : P295 R+1 - AMPHITHEATRE/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/)	Matériau de type maillage de fibres (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET /V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030	24A016833-030 - BV3LP9306 Réf. Prel : P296 R+1 - AMPHITHEATRE/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (beige) ; matériau (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (blanc)	MET /V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-033428-01

Date d'émission de rapport : 11/06/2024 19:31

Page8/32

Référence laboratoire N° : 24RI037738

Référence de suivi du dossier N° : 24A016833

Reçu au laboratoire le : 10/06/2024

Date de réception :07/06/2024

Date d'analyse : 10/06/2024

Référence dossier Client:24A016833 - 1510797887/20662126/S6/5/4_20662126/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
031	24A016833-031 - BV3LP9307 Réf. Prel : P297 R+1 - AMPHITHEATRE/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032 (5)	24A016833-032 - BV3LP9308 Réf. Prel : P298 R+1 - LOCAL 6/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033 (5)	24A016833-033 - BV3LP9309 Réf. Prel : P299 R+1 - LOCAL 6/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034	24A016833-034 - BV3LP9310 Réf. Prel : P300 R+1 - LOCAL 6/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Beige)	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
035	24A016833-035 - BV3LP9311 Réf. Prel : P301 R+1 - LOCAL 6/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Beige)					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-033428-01

Date d'émission de rapport : 11/06/2024 19:31

Page9/32

Référence laboratoire N° : 24RI037738

Référence de suivi du dossier N° : 24A016833

Reçu au laboratoire le : 10/06/2024

Date de réception :07/06/2024

Date d'analyse : 10/06/2024

Référence dossier Client:24A016833 - 1510797887/20662126/S6/5/4_20662126/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (blanc)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036	24A016833-036 - BV3LP9312 Réf. Prel : P302 R+1 - LOCAL 6/Plafonds - (Ciment/Clair, Gris)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (blanc)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037 ⁽¹⁾	24A016833-037 - BV3LP9313 Réf. Prel : P303 R+1 - LOCAL 6/Revêtements de sol	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038	24A016833-038 - BV3LP9314 Réf. Prel : P304 R+1 - LOCAL 6/Revêtements de sol - (Plâtreux/Beige)	Matériau semi-dur (gris)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039	24A016833-039 - BV3LP9315 Réf. Prel : P305 R+1 - WC 2/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-033428-01

Date d'émission de rapport : 11/06/2024 19:31

Page 10/32

Référence laboratoire N° : 24RI037738

Référence de suivi du dossier N° : 24A016833

Reçu au laboratoire le : 10/06/2024

Date de réception : 07/06/2024

Date d'analyse : 10/06/2024

Référence dossier Client: 24A016833 - 1510797887/20662126/S6/5/4_20662126/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
040	24A016833-040 - BV3LP9316 Réf. Prel : P306 R+1 - WC 2/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
041	24A016833-041 - BV3LP9317 Réf. Prel : P307 R+1 - WC 2/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Beige)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
042 (4)	24A016833-042 - BV3LP9318 Réf. Prel : P308 R+1 - WC 2/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Beige)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
043 (5)	24A016833-043 - BV3LP9319 Réf. Prel : P309 R+1 - WC 2/Plafonds - (Ciment/Clair, Gris)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-033428-01

Date d'émission de rapport : 11/06/2024 19:31

Page 11/32

Référence laboratoire N° : 24RI037738

Référence de suivi du dossier N° : 24A016833

Reçu au laboratoire le : 10/06/2024

Date de réception : 07/06/2024

Date d'analyse : 10/06/2024

Référence dossier Client: 24A016833 - 1510797887/20662126/S6/5/4_20662126/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
044	24A016833-044 - BV3LP9320 Réf. Prel : P310 R+1 - WC 2/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)	Matériau semi-dur (granulaire) (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
045	24A016833-045 - BV3LP9321 Réf. Prel : P311 R+1 - WC 2/Revêtements de sol - (Plâtreux/Beige)	Matériau (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
046	24A016833-046 - BV3LP9367 Réf. Prel : P312 R+1 - DGT 1/Revêtements de sol - (Caoutchouc/Noir)	Matériau dur (noir)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
047	24A016833-047 - BV3LP9368 Réf. Prel : P313 R+1 - DGT 1/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (beige)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
048	24A016833-048 - BV3LP9369 Réf. Prel : P314 R+1 - DGT 1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)	Matériau semi-dur (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-033428-01

Date d'émission de rapport : 11/06/2024 19:31

Page 12/32

Référence laboratoire N° : 24RI037738

Référence de suivi du dossier N° : 24A016833

Reçu au laboratoire le : 10/06/2024

Date de réception : 07/06/2024

Date d'analyse : 10/06/2024

Référence dossier Client: 24A016833 - 1510797887/20662126/S6/5/4_20662126/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
049	24A016833-049 - BV3LP9370 Réf. Prel : P315 R+1 - DGT 1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Blanc	Matériau semi-dur (granulaire) (beige)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
050 (1)	24A016833-050 - BV3LP9371 Réf. Prel : P316 R+1 - DGT 1/Poteaux - (Peint/Gris, Orange, Marron, Blanc)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
051	24A016833-051 - BV3LP9372 Réf. Prel : P317 R+1 - DGT 1/Revêtements de sol - (Caoutchouc/Noir)	Matériau (gris) ; matériau dur (noir)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
052	24A016833-052 - BV3LP9373 Réf. Prel : P318 R+1 - DGT 1/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
053 (4)	24A016833-053 - BV3LP9374 Réf. Prel : P319 R+1 - DGT 1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Blanc					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-033428-01

Date d'émission de rapport : 11/06/2024 19:31

Page13/32

Référence laboratoire N° : 24RI037738

Référence de suivi du dossier N° : 24A016833

Reçu au laboratoire le : 10/06/2024

Date de réception :07/06/2024

Date d'analyse : 10/06/2024

Référence dossier Client:24A016833 - 1510797887/20662126/S6/5/4_20662126/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau de type peinture (marron)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
054 (1)	24A016833-054 - BV3LP9375 Réf. Prel : P320 R+1 - DGT 1/Portes palière monte-charges - (Peint/Gris, Rouge)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
055 (1)	24A016833-055 - BV3LP9376 Réf. Prel : P321 R+1 - DGT 1/Portes palière monte-charges - (Peint/Clair, Gris)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
056	24A016833-056 - BV3LP9377 Réf. Prel : P322 R+1 - PIECE 230/Menuiseries intérieures - (Caoutchouc/Noir)	Matériau (gris) ; matériau souple de type joint (noir)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
057 (1)	24A016833-057 - BV3LP9378 Réf. Prel : P323 R+1 - PIECE 230/Menuiseries intérieures - (Rouge)	Matériau de type peinture (marron) ; matériau (noir) en traces	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-033428-01

Date d'émission de rapport : 11/06/2024 19:31

Page 14/32

Référence laboratoire N° : 24RI037738

Référence de suivi du dossier N° : 24A016833

Reçu au laboratoire le : 10/06/2024

Date de réception : 07/06/2024

Date d'analyse : 10/06/2024

Référence dossier Client: 24A016833 - 1510797887/20662126/S6/5/4_20662126/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
058 (1)	24A016833-058 - BV3LP9379 Réf. Prel : P324 R+1 - PIECE 231/Poteaux - (Epais, Peint/Gris, Rouge)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
059 (1) (5)	24A016833-059 - BV3LP9380 Réf. Prel : P325 R+1 - PIECE 231/Conduits - (Gris)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau (noir) en traces	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
060	24A016833-060 - BV3LP9381 Réf. Prel : P326 R+1 - PIECE 232/Conduits - (Mousse expansée/)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type mousse (beige) ; matériau (beige)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
061	24A016833-061 - BV3LP9382 Réf. Prel : P327 R+1 - PIECE 232/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
062	24A016833-062 - BV3LP9383 Réf. Prel : P328 R+1 - PIECE 201/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-033428-01

Date d'émission de rapport : 11/06/2024 19:31

Page 15/32

Référence laboratoire N° : 24RI037738

Référence de suivi du dossier N° : 24A016833

Reçu au laboratoire le : 10/06/2024

Date de réception : 07/06/2024

Date d'analyse : 10/06/2024

Référence dossier Client: 24A016833 - 1510797887/20662126/S6/5/4_20662126/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
063	24A016833-063 - BV3LP9384 Réf. Prel : P329 R+1 - PIECE 201/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Plâtre/)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (noir)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / ZU8A	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / ZU8A	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
064 (1)	24A016833-064 - BV3LP9385 Réf. Prel : P330 R+1 - PIECE 204 TER/Poteaux - (Peint/Jaune, Beige, Noir)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
065	24A016833-065 - BV3LP9386 Réf. Prel : P331 R+1 - LOCAL 10/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Plâtre/)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (gris) (foncé) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (noir)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-033428-01

Date d'émission de rapport : 11/06/2024 19:31

Page 16/32

Référence laboratoire N° : 24RI037738

Référence de suivi du dossier N° : 24A016833

Reçu au laboratoire le : 10/06/2024

Date de réception : 07/06/2024

Date d'analyse : 10/06/2024

Référence dossier Client: 24A016833 - 1510797887/20662126/S6/5/4_20662126/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / ZU8A	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / ZU8A	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
066 (1)	24A016833-066 - BV3LP9387 Réf. Prel : P332 R+1 - PIECE 207/Conduits - (Gris)	Matériau de type peinture (gris)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
067	24A016833-067 - BV3LP9388 Réf. Prel : P333 R+1 - PIECE 206 BIS/Menuiseries intérieures - (Caoutchouc/Noir)	Matériau souple de type joint (noir)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
068	24A016833-068 - BV3LP9389 Réf. Prel : P334 R+1 - DGT 1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Toile/)	Matériau (fibreux) (beige)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
069	24A016833-069 - BV3LP9390 Réf. Prel : P335 R+1 - DGT 1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Toile/)	Matériau (fibreux) (beige) ; matériau (fibreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-033428-01

Date d'émission de rapport : 11/06/2024 19:31

Page 17/32

Référence laboratoire N° : 24RI037738

Référence de suivi du dossier N° : 24A016833

Reçu au laboratoire le : 10/06/2024

Date de réception : 07/06/2024

Date d'analyse : 10/06/2024

Référence dossier Client: 24A016833 - 1510797887/20662126/S6/5/4_20662126/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / ZU8A	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
070	24A016833-070 - BV3LP9391 Réf. Prel : P336 R+1 - SALLE LOUIS MAJORELLE/Revêtements de sol - (Jaune)	Matériau souple fibreux de type moquette (marron) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
071	24A016833-071 - BV3LP9392 Réf. Prel : P337 R+1 - SALLE LOUIS MAJORELLE/Revêtements de sol - (Jaune)	Matériau souple fibreux de type moquette (marron) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
072	24A016833-072 - BV3LP9393 Réf. Prel : P338 R+1 - SALLE LOUIS MAJORELLE/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Beige)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (fibreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (beige)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-033428-01

Date d'émission de rapport : 11/06/2024 19:31

Page 18/32

Référence laboratoire N° : 24RI037738

Référence de suivi du dossier N° : 24A016833

Reçu au laboratoire le : 10/06/2024

Date de réception : 07/06/2024

Date d'analyse : 10/06/2024

Référence dossier Client: 24A016833 - 1510797887/20662126/S6/5/4_20662126/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
073	24A016833-073 - BV3LP9394 Réf. Prel : P339 R+1 - SALLE LOUIS MAJORELLE/Plafonds - (Plâtre/Beige)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (fibreuse) (blanc)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
074	24A016833-074 - BV3LP9395 Réf. Prel : P340 R+1 - SALLE EMILE GALLE/Plafonds - (Plâtre/Beige)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (fibreuse) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (beige)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
075	24A016833-075 - BV3LP9396 Réf. Prel : P341 R+1 - SALLE EMILE GALLE/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Beige)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (fibreuse) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
076	24A016833-076 - BV3LP9397 Réf. Prel : P342 R+1 - SALLE EMILE GALLE/Revêtements de sol - (Jaune)					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-033428-01

Date d'émission de rapport : 11/06/2024 19:31

Page 19/32

Référence laboratoire N° : 24RI037738

Référence de suivi du dossier N° : 24A016833

Reçu au laboratoire le : 10/06/2024

Date de réception : 07/06/2024

Date d'analyse : 10/06/2024

Référence dossier Client: 24A016833 - 1510797887/20662126/S6/5/4_20662126/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (gris) ; matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (clair) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET /V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
077	24A016833-077 - BV3LP9398 Réf. Prel : P343 R+1 - SALLE EMILE GALLE/Revêtements de sol - (Jaune)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (gris) ; matériau (collant) (transparent) ; matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET /V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
078	24A016833-078 - BV3LP9399 Réf. Prel : P344 R+1 - LOCAL 1/Plafonds - (Peint/Gris)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET /UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-033428-01

Date d'émission de rapport : 11/06/2024 19:31

Page 20/32

Référence laboratoire N° : 24RI037738

Référence de suivi du dossier N° : 24A016833

Reçu au laboratoire le : 10/06/2024

Date de réception : 07/06/2024

Date d'analyse : 10/06/2024

Référence dossier Client: 24A016833 - 1510797887/20662126/S6/5/4_20662126/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
079	24A016833-079 - BV3LP9400 Réf. Prel : P345 R+1 - LOCAL 1/Plafonds - (Peint/Gris)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
080	24A016833-080 - BV3LP9401 Réf. Prel : P346 R+1 - LOCAL 1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / JTN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
081	24A016833-081 - BV3LP9402 Réf. Prel : P347 R+1 - LOCAL 1/Conduits - (Laine de verre/)	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau fibreux de type isolant (beige) ; matériau (beige)	MET / JTN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
082	24A016833-082 - BV3LP9403 Réf. Prel : P348 R+1 - LOCAL 4/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / JTN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-033428-01

Date d'émission de rapport : 11/06/2024 19:31

Page 21/32

Référence laboratoire N° : 24RI037738

Référence de suivi du dossier N° : 24A016833

Reçu au laboratoire le : 10/06/2024

Date de réception : 07/06/2024

Date d'analyse : 10/06/2024

Référence dossier Client: 24A016833 - 1510797887/20662126/S6/5/4_20662126/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
083	24A016833-083 - BV3LP9404 Réf. Prel : P349 R+1 - LOCAL 5/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Silicone/Jaune)	Matériau (fibreuse) (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (noir)	MET / JTN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
084	24A016833-084 - BV3LP9405 Réf. Prel : P350 R+1 - LOCAL 5/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Papier, Plâtre/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / JTN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / XQ4P	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / XQ4P	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
085	24A016833-085 - BV3LP9406 Réf. Prel : P351 R+1 - LOCAL 4/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Silicone/Jaune)	Matériau (fibreuse) (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / JTN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-033428-01

Date d'émission de rapport : 11/06/2024 19:31

Page 22/32

Référence laboratoire N° : 24RI037738

Référence de suivi du dossier N° : 24A016833

Reçu au laboratoire le : 10/06/2024

Date de réception : 07/06/2024

Date d'analyse : 10/06/2024

Référence dossier Client: 24A016833 - 1510797887/20662126/S6/5/4_20662126/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
086	24A016833-086 - BV3LP9407 Réf. Prel : P352 R+1 - LOCAL 4/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Jaune)	Matériau (beige) ; matériau de type colle (beige) ; matériau (gris) ; matériau de type polystyrène (blanc) en traces	MET / JTN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
087	24A016833-087 - BV3LP9408 Réf. Prel : P353 R+1 - LOCAL 4/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Jaune)	Matériau (beige) ; matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type polystyrène (blanc)	MET / JTN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
088 (1)	24A016833-088 - BV3LP9409 Réf. Prel : P354 R+1 - LOCAL 4/Revêtements de sol - (Gris)	Matériau (noir) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc) en traces	MET / JTN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
089 (1)	24A016833-089 - BV3LP9410 Réf. Prel : P355 R+1 - LOCAL 4/Revêtements de sol - (Gris)	Matériau (gris) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc) en traces	MET / JTN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-033428-01

Date d'émission de rapport : 11/06/2024 19:31

Page 23/32

Référence laboratoire N° : 24RI037738

Référence de suivi du dossier N° : 24A016833

Reçu au laboratoire le : 10/06/2024

Date de réception : 07/06/2024

Date d'analyse : 10/06/2024

Référence dossier Client: 24A016833 - 1510797887/20662126/S6/5/4_20662126/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
090	24A016833-090 - BV3LP9411 Réf. Prel : P356 R+1 - SALLE GEORGES DE LA TOUR/Revêtements de sol - (Marron)	Matériau souple fibreux de type moquette (marron)	MET / JTN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
091	24A016833-091 - BV3LP9412 Réf. Prel : P357 R+1 - SALLE GEORGES DE LA TOUR/Plafonds - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / JTN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
092	24A016833-092 - BV3LP9413 Réf. Prel : P358 R+1 - SALLE GEORGES DE LA TOUR/Plafonds - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / JTN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / XQ4P	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-033428-01

Date d'émission de rapport : 11/06/2024 19:31

Page24/32

Référence laboratoire N° : 24RI037738

Référence de suivi du dossier N° : 24A016833

Reçu au laboratoire le : 10/06/2024

Date de réception :07/06/2024

Date d'analyse : 10/06/2024

Référence dossier Client:24A016833 - 1510797887/20662126/S6/5/4_20662126/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / XQ4P	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
093	24A016833-093 - BV3LP9414 Réf. Prel : P359 R+1 - SALLE GEORGES DE LA TOUR/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Jaune)	Matériau de type mousse (jaune) ; matériau (marron) ; matériau (blanc) ; matériau souple (blanc) ; matériau de type colle (jaune)	MET / JTN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
094	24A016833-094 - BV3LP9415 Réf. Prel : P360 R+1 - SALLE GEORGES DE LA TOUR/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Jaune)	Matériau de type mousse (jaune) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (marron) ; matériau (blanc) en traces	MET / JTN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
095	24A016833-095 - BV3LP9416 Réf. Prel : P361 RDC - LOCAL 4/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Beige)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau (vert) ; matériau semi-dur (fibreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (fibreux) (granulaire) (blanc)	MET / JTN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
096	24A016833-096 - BV3LP9417 Réf. Prel : P362 RDC - LOCAL 4/Plafonds	Matériau de type peinture (beige) ; matériau (vert) ; matériau semi-dur (fibreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (fibreux) (granulaire) (blanc)	MET / JTN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-033428-01

Date d'émission de rapport : 11/06/2024 19:31

Page 25/32

Référence laboratoire N° : 24RI037738

Référence de suivi du dossier N° : 24A016833

Reçu au laboratoire le : 10/06/2024

Date de réception : 07/06/2024

Date d'analyse : 10/06/2024

Référence dossier Client: 24A016833 - 1510797887/20662126/S6/5/4_20662126/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
097	24A016833-097 - BV3LP9418 Réf. Prel : P363 RDC - LOCAL 4/Plafonds	Matériau de type peinture (beige) ; matériau (vert) ; matériau semi-dur (fibreuse) (blanc)	MET / JTN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
098	24A016833-098 - BV3LP9419 Réf. Prel : P364 R+1 - LOCAL 6/Conduits - (Bitumineux, Carton/Noir)	Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (noir) ; matériau (fibreux) (beige) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
099	24A016833-099 - BV3LP9420 Réf. Prel : P365 Toiture/Etanchéité de toiture terrasse - (Noir)	Matériau de type aluminium ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (gris)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
100	24A016833-100 - BV3LP9421 Réf. Prel : P366 Toiture/Toitures - (Jaune, Gris)	Matériau souple (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type mousse (beige) ; matériau (marron) ; matériau semi-dur (noir)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
101	24A016833-101 - BV3LP9422 Réf. Prel : P367 Toiture/Etanchéité de toiture terrasse - (Noir)	Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau de type maillage de fibres (marron)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-033428-01

Date d'émission de rapport : 11/06/2024 19:31

Page 26/32

Référence laboratoire N° : 24RI037738

Référence de suivi du dossier N° : 24A016833

Reçu au laboratoire le : 10/06/2024

Date de réception : 07/06/2024

Date d'analyse : 10/06/2024

Référence dossier Client: 24A016833 - 1510797887/20662126/S6/5/4_20662126/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
102 (2)	24A016833-102 - BV3LP9423 Réf. Prel : P368 Facade/Menuiseries extérieures	Matériau (gris)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
103	24A016833-103 - BV3LP9424 Réf. Prel : P369 Toiture/Verrières	Matériau (beige) ; matériau souple (noir)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
104 (6)	24A016833-104 - BV3LP9425 Réf. Prel : P370 Toiture/Verrières (Fibreux/)	Matériau semi-dur (noir) ; matériau souple (fibreux) (gris)	MOLP / XQ4P	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
105 (6)	24A016833-105 - BV3LP9426 Réf. Prel : P371 Toiture/Verrières (Fibreux/)	Matériau semi-dur (noir) ; matériau souple (fibreux) (gris)	MOLP / XQ4P	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
106	24A016833-106 - BV3LP9427 Réf. Prel : P372 Facade/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Noir)	Matériau (marron) ; matériau (beige) ; matériau souple (noir)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
107	24A016833-107 - BV3LP9428 Réf. Prel : P373 Facade/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Noir)	Matériau (marron) ; matériau souple (noir)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-033428-01

Date d'émission de rapport : 11/06/2024 19:31

Page 27/32

Référence laboratoire N° : 24RI037738

Référence de suivi du dossier N° : 24A016833

Reçu au laboratoire le : 10/06/2024

Date de réception : 07/06/2024

Date d'analyse : 10/06/2024

Référence dossier Client: 24A016833 - 1510797887/20662126/S6/5/4_20662126/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
108	24A016833-108 - BV3LP9429 Réf. Prel : P374 Facade/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
109	24A016833-109 - BV3LP9430 Réf. Prel : P375 Facade/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment/Gris)	Matériau (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
110	24A016833-110 - BV3LP9431 Réf. Prel : P376 Facade/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Noir)	Matériau souple de type joint (noir)	MET / JTN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
111	24A016833-111 - BV3LP9432 Réf. Prel : P377 Facade/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Noir)	Matériau (gris) ; matériau souple (noir)	MET / JTN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
112	24A016833-112 - BV3LP9433 Réf. Prel : P378 Facade/Equipements - (Noir)	Matériau (gris) ; matériau souple (noir)	MET / JTN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-033428-01

Date d'émission de rapport : 11/06/2024 19:31

Page 28/32

Référence laboratoire N° : 24RI037738

Référence de suivi du dossier N° : 24A016833

Reçu au laboratoire le : 10/06/2024

Date de réception : 07/06/2024

Date d'analyse : 10/06/2024

Référence dossier Client: 24A016833 - 1510797887/20662126/S6/5/4_20662126/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
113	24A016833-113 - BV3LP9434 Réf. Prel : P379 Facade/Equipements - (Blanc)	Matériau souple (gris) ; matériau (gris) ; matériau de type mousse (blanc)	MET / JTN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
114 (1) (5)	24A016833-114 - BV3LP9435 Réf. Prel : P380 Facade/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau (noir)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
115	24A016833-115 - BV3LP9436 Réf. Prel : P381 Facade/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Noir)	Matériau (gris) ; matériau souple de type joint (noir)	MET / JTN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
116	24A016833-116 - BV3LP9437 Réf. Prel : P382 Facade/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Peint/Beige, Gris)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (rose)	MET / JTN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
117 (1)	24A016833-117 - BV3LP9438 Réf. Prel : P383 Facade/Conduits - (Gris, Blanc)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / JTN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-033428-01

Date d'émission de rapport : 11/06/2024 19:31

Page 29/32

Référence laboratoire N° : 24RI037738

Référence de suivi du dossier N° : 24A016833

Reçu au laboratoire le : 10/06/2024

Date de réception : 07/06/2024

Date d'analyse : 10/06/2024

Référence dossier Client: 24A016833 - 1510797887/20662126/S6/5/4_20662126/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
118	24A016833-118 - BV3LP9439 Réf. Prel : P384 Facade/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Gris)	Matériau (gris) ; matériau souple de type joint (gris)	MET / JTN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
119	24A016833-119 - BV3LP9440 Réf. Prel : P385 Facade/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Peint/Beige, Gris)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (beige)	MET / JTN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
120	24A016833-120 - BV3LP9441 Réf. Prel : P386 Facade/Revêtements de sol - (Gris)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / JTN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
121	24A016833-121 - BV3LP9442 Réf. Prel : P387 Facade/Revêtements de sol - (Gris)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / JTN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
122 (1)	24A016833-122 - BV3LP9443 Réf. Prel : P388 Facade/Conduits - (Gris, Blanc)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau (marron)	MET / JTN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-033428-01

Date d'émission de rapport : 11/06/2024 19:31

Page30/32

Référence laboratoire N° : 24RI037738

Référence de suivi du dossier N° : 24A016833

Reçu au laboratoire le : 10/06/2024

Date de réception :07/06/2024

Date d'analyse : 10/06/2024

Référence dossier Client:24A016833 - 1510797887/20662126/S6/5/4_20662126/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
123 (1)	24A016833-123 - BV3LP9444 Réf. Prel : P389 Facade/Equipements - (Bleu)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau (noir)	MET / JTN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
124 (1)	24A016833-124 - BV3LP9445 Réf. Prel : P390 Facade/Equipements - (Gris)	Matériau (marron) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET / JTN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
125 (1)	24A016833-125 - BV3LP9446 Réf. Prel : P391 Facade/Equipements - (Bleu)	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type peinture (gris)	MET / JTN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
126	24A016833-126 - BV3LP9447 Réf. Prel : P392 Facade/Etanchéité de toiture terrasse - (Noir)	Matériau (marron) ; matériau souple (beige) ; matériau souple bitumineux (noir) (fibres)	MET / JTN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
127	24A016833-127 - BV3LP9448 Réf. Prel : P393 Facade/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Noir)	Matériau semi-dur (beige) ; matériau souple de type joint (jaune) ; matériau souple de type joint (gris) ; matériau souple de type joint (noir) ; matériau (marron)	MET / JTN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-033428-01 Date d'émission de rapport : 11/06/2024 19:31 Page 31/32
 Référence laboratoire N° : 24RI037738 Référence de suivi du dossier N° : 24A016833
 Reçu au laboratoire le : 10/06/2024 Date de réception : 07/06/2024
 Date d'analyse : 10/06/2024
 Référence dossier Client: 24A016833 - 1510797887/20662126/S6/5/4_20662126/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
128	24A016833-128 - BV3LP9449 Réf. Prel : P394 Facade/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Noir)	Matériau souple de type joint (noir)	MET / JTN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
129	24A016833-129 - BV3LP9450 Réf. Prel : P395 R+1 - PIECE 201/Menuiseries extérieures - (Fibreux/Gris)	Matériau (gris) ; matériau semi-dur de type joint (beige)	MET / JTN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Echantillon mouillé.
- (2) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (3) Réserve émise sur le résultat : contamination possible de l'échantillon à cause d'un ensachage non conforme aux préconisations de la NFX 46-020.
- (4) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.
- (5) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (6) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau souple (fibreux) (gris). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP:Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET:Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-033428-01

Date d'émission de rapport : 11/06/2024 19:31

Page 32/32

Référence laboratoire N° : 24RI037738

Référence de suivi du dossier N° : 24A016833

Reçu au laboratoire le : 10/06/2024

Date de réception : 07/06/2024

Date d'analyse : 10/06/2024

Référence dossier Client: 24A016833 - 1510797887/20662126/S6/5/4_20662126/3/1

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>.

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Weronika Grzesiak
Chef d'équipe suppléant

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Olivier JEANSON
29 rue Antoine de St Exupéry - ZAC de Frocourt
54710 FLEVILLE DEVANT NANCY

Notre référence : AR-24-LE-082596-01

Numéro de dossier : 24A018529

Référence de dossier : 1510797887/20662126/S6/5/5_20662126/3/1

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 24A018529-001 - Référence *BV3MJ5850 Réf. Prel : P396 R+1 - WC 2/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A018529-002 - Référence *BV3MJ5851 Réf. Prel : P397 R+1 - WC 1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A018529-003 - Référence *BV3MJ5852 Réf. Prel : P398 RDC - CONSERVATION EPROUVETTE BETON/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Beige, Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A018529-004 - Référence *BV3MJ5853 Réf. Prel : P399 RDC - SALLE CIMENT MALAXAGE/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Beige, Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A018529-005 - Référence *BV3MJ5854 Réf. Prel : P400 RDC - SALLE CIMENT MALAXAGE/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A018529-006 - Référence *BV3MJ5855 Réf. Prel : P401 RDC - CONSERVATION EPROUVETTE BETON/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A018529-007 - Référence *BV3MJ5856 Réf. Prel : P402 RDC - SALLE CIMENT/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A018529-008 - Référence *BV3MJ5857 Réf. Prel : P403 Facade/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A018529-009 - Référence *BV3MJ5863 Réf. Prel : P404 R+1 - AMPHITHEATRE/Revêtements de sol - (Toile)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A018529-010 - Référence *BV3MJ5864 Réf. Prel : P405 R+1 - AMPHITHEATRE/Revêtements de sol - (Toile)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A018529-011 - Référence *BV3MJ5865 Réf. Prel : P406 R+1 - LOCAL 6/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A018529-012 - Référence *BV3MJ5866 Réf. Prel : P407 Facade/Conduits - (Mousse expansée/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A018529-013 - Référence *BV3MJ5867 Réf. Prel : P408 Facade/Conduits - (Mousse expansée/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT EST SAS
REFERANT ST LABO
20 rue du Kochersberg - CS 50047
67701 SAVERNE CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-034299-01

Date d'émission de rapport : 27/06/2024 23:32

Page1/5

Référence laboratoire N° : 24EK034439

Référence de suivi du dossier N° : 24A018529

Reçu au laboratoire le : 24/06/2024

Date de réception :21/06/2024

Date d'analyse : 26/06/2024

Référence dossier Client:24A018529 - 1510797887/20662126/S6/5/5_20662126/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	24A018529-001 - BV3MJ5850 Réf. Prel : P396 R+1 - WC 2/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Beige)	Matériau de type système d'enduit peinture (fibreux) (granulaire) (gris)	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002 (1)	24A018529-002 - BV3MJ5851 Réf. Prel : P397 R+1 - WC 1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (beige)	MET / I3QJ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	24A018529-003 - BV3MJ5852 Réf. Prel : P398 RDC - CONSERVATION EPROUVETTE BETON/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Beige, Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (fibreux) (granulaire) (beige)	MET / I3QJ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	24A018529-004 - BV3MJ5853 Réf. Prel : P399 RDC - SALLE CIMENT MALAXAGE/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Beige, Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (fibreux) (granulaire) (beige)	MET / I3QJ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-034299-01 Date d'émission de rapport : 27/06/2024 23:32 Page2/5
 Référence laboratoire N° : 24EK034439 Référence de suivi du dossier N° : 24A018529
 Reçu au laboratoire le : 24/06/2024 Date de réception :21/06/2024
 Date d'analyse : 26/06/2024
 Référence dossier Client:24A018529 - 1510797887/20662126/S6/5/5_20662126/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005 (2)	24A018529-005 - BV3MJ5854 Réf. Prel : P400 RDC - SALLE CIMENT MALAXAGE/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
006 (1)	24A018529-006 - BV3MJ5855 Réf. Prel : P401 RDC - CONSERVATION EPROUVETTE BETON/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) ; matériau semi-dur (beige) en traces	MET / I3QJ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
007 (1) (3)	24A018529-007 - BV3MJ5856 Réf. Prel : P402 RDC - SALLE CIMENT/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau semi-dur (beige)	MET / QIW5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
008 (4)	24A018529-008 - BV3MJ5857 Réf. Prel : P403 Facade/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir)	MOLP / XX8W	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
009 (1)	24A018529-009 - BV3MJ5863 Réf. Prel : P404 R+1 - AMPHITHEATRE/Revêtements de sol - (Toile/)	Matériau souple fibreux de type moquette (rose) ; matériau de type colle (jaune)	MET / I3QJ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-034299-01	Date d'émission de rapport : 27/06/2024 23:32	Page 3/5
Référence laboratoire N° : 24EK034439	Référence de suivi du dossier N° : 24A018529	
Reçu au laboratoire le : 24/06/2024	Date de réception : 21/06/2024	
Date d'analyse : 26/06/2024		
Référence dossier Client: 24A018529 - 1510797887/20662126/S6/5/5_20662126/3/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type ragréage (rose)(i)	MET / I3QJ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	24A018529-010 - BV3MJ5864 Réf. Prel : P405 R+1 - AMPHITHEATRE/Revêtements de sol - (Toile/)	Matériau souple fibreux de type moquette (rose) ; matériau de type colle (jaune)	MET / I3QJ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / I3QJ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	24A018529-011 - BV3MJ5865 Réf. Prel : P406 R+1 - LOCAL 6/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Beige)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / I3QJ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	24A018529-012 - BV3MJ5866 Réf. Prel : P407 Facade/Conduits - (Mousse expansée/Noir)	Matériau souple (gris) ; matériau de type mousse (noir)	MET / I3QJ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	24A018529-013 - BV3MJ5867 Réf. Prel : P408 Facade/Conduits - (Mousse expansée/Noir)	Matériau souple (gris) ; matériau de type mousse (noir) ; matériau semi-dur (beige)	MET / I3QJ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-034299-01

Date d'émission de rapport : 27/06/2024 23:32

Page4/5

Référence laboratoire N° : 24EK034439

Référence de suivi du dossier N° : 24A018529

Reçu au laboratoire le : 24/06/2024

Date de réception : 21/06/2024

Date d'analyse : 26/06/2024

Référence dossier Client: 24A018529 - 1510797887/20662126/S6/5/5_20662126/3/1

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Echantillon mouillé.
- (2) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (3) La teneur en fibres d'amianté détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.
- (4) Les fibres d'amianté ont été détectées dans le matériau semi-dur (bitumineux) (noir). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Observation(s) couche(s)

- (i) La totalité des composants décrits a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amianté dans les matériaux :

MOLP: Détermination Fibres d'amianté. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET: Détermination Fibres d'amianté. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, P-PS-SOP3368 : version 8

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amianté dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amianté non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amianté optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amianté non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amianté.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur <http://www.ipac.pt/>.

NB 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur

<https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amianto/qualidade/>.

NB 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amianté délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-034299-01

Date d'émission de rapport : 27/06/2024 23:32

Page 5/5

Référence laboratoire N° : 24EK034439

Référence de suivi du dossier N° : 24A018529

Reçu au laboratoire le : 24/06/2024

Date de réception : 21/06/2024

Date d'analyse : 26/06/2024

Référence dossier Client: 24A018529 - 1510797887/20662126/S6/5/5_20662126/3/1

Validé et approuvé par :

Emanuel Pinto
Technicien de laboratoire

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.