

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Version : V02

Numéro de dossier : **ESIDR2_01_49_20250120_DAT_02**
Norme employée : **AFNOR NF X46-020 (Version d'août 2017)**
Date du repérage : **06/10/2025**
Heure d'arrivée : **09 h 00**
Date émission : **22/10/2025**

Objet de la mission : La présente mission concerne le repérage amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, conformément à l'arrêté du 16 juillet 2019. L'objet de la mission est le repérage des matériaux du bâti contenant de l'amiante, en vue de la prévention du risque amiante sur la santé des travailleurs. L'objet de ce rapport n'est pas d'optimiser les coûts de chantier, de désamiantage éventuel, d'interventions en sous-section 3 ou 4, ni de permettre le chiffrage d'une opération de travaux. La responsabilité de la société ne saurait être recherchée dans le cadre d'une telle utilisation du présent rapport.

Note : Les résultats de ce rapport ne se rapportent qu'aux parties de l'immeuble bâti pour lesquelles la mission a été confiée à l'opérateur de repérage et dans celles-ci uniquement aux éléments de la construction accessibles lors de l'intervention de l'opérateur de repérage.
Le présent document ne peut être reproduit que dans son intégralité, annexes incluses.

Désignation du ou des immeubles bâtis

Adresse : **Bâtiment 021
Quartier BERTHEZENE
49000 ANGERS**

Référence cadastrale : **Non communiquée**
Périmètre de repérage : **Ensemble du bâtiment**

Propriétaire

Nom : **ESID DE RENNES**
Adresse : **1 rue du Garigliano - BP 14
35998 RENNES CEDEX 9**

Donneur d'ordre

Qualité du donneur d'ordre (*Sur déclaration de l'intéressé*) : **Autre**
Nom : **GODMER Anthony ESID DE RENNES**
Adresse : **1 rue du Garigliano - BP 14
35998 RENNES CEDEX 9**

Programme de travaux : Voir détail en page 3 du rapport

Organisme chargé de la mission

Nom : **AED Groupe**
Adresse : **4, allée Pierre-Gilles de Gennes
33700 MERIGNAC**

Numéro SIRET : **840 795 348 00027**
Désignation de la compagnie d'assurance : **AXA**
Numéro de police et date de validité : **7627751904 / 01/07/2026**

Opérateur(s) et signataire(s)

	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage	NICOL Thibaut	Diagnosticteur	LCC QUALIXPERT	Obtention : 08/07/2025 Échéance : 07/07/2032 N° de certification : C4158
Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	NICOL Thibaut	Diagnosticteur	LCC QUALIXPERT	Obtention : 08/07/2025 Échéance : 07/07/2032 N° de certification : C4158

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Sommaire

A.	Conditions de réalisation du repérage.....	2
B.	Laboratoires ayant effectué des analyses.....	2
C.	Conclusions du rapport.....	4
D.	Résultats détaillés du repérage.....	6
	D.1. Listes des locaux visités.....	6
	D.2. Listes des matériaux et produits contenant de l'amiante.....	8
	D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse.....	15
	D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d'amiante.....	61
	D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n'a pas été possible de conclure à la présence ou absence d'amiante.....	61
	D.6. Zones non visitées.....	62
E.	Annexes au rapport.....	63
	E.1. Fiche d'identification et de cotation des prélèvements.....	63
	E.2. Planches de repérage.....	67
	E.3. Résultats d'analyses.....	75

A. Conditions de réalisation du repérage

Date du repérage : **06/10/2025**

Type de bâtiment : **Bâtiment de bureaux**

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : Anthony GODMER

Procédures de prélèvements utilisés :

Conformément à la norme NF X 46-020, seront appliquées les conditions de prélèvement des matériaux définis dans l'annexe C de la norme.

Programme de repérage :

Le programme de repérage est défini par l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'août 2017 et l'annexe I de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Documentation demandée :

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Oui
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Non
Éléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	Non

Constatations diverses :

Néant

Ecart par rapport à la norme :

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'août 2017.

Ecart par rapport aux conditions de prélèvement :

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

B. Laboratoires ayant effectué des analyses

Nom	Adresse	Acc. Cofrac ou équivalent
EUROFINS	7 rue Pierre Adolphe Bobierre - 44308 NANTES	1-5597



Programme de travaux

Bat 21 : Ensemble des niveaux (ZPSO par niveau)

C. Conclusions du rapport

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, **il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :**

(Dans le cas d'un matériau multicouches (séparées par un « + »), la présence d'un « (A) » ou « (a) » indique la ou les couche(s) contenant de l'amiante)

Conduit fibres-ciment (Après analyse en laboratoire) Localisation : Sous-sol - Pièce 6; Sous-sol - Pièce 11; Sous-sol - Pièce 12	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur (Après analyse en laboratoire) Localisation : Sous-sol - Pièce 2; Sous-sol - Pièce 3; Sous-sol - Pièce 4; Sous-sol - Pièce 5; Sous-sol - Pièce 6; Sous-sol - Pièce 7; Sous-sol - Pièce 8; Sous-sol - Pièce 9; Sous-sol - Pièce 10; Sous-sol - Pièce 11; Sous-sol - Pièce 12; Sous-sol - Pièce 13; Sous-sol - Pièce 14; Sous-sol - Pièce 15; Sous-sol - Pièce 16; Sous-sol - Pièce 17; Sous-sol - Pièce 18; Sous-sol - Pièce 19; Sous-sol - Pièce 20; Sous-sol - Pièce 21
Peinture radiateurs (Après analyse en laboratoire) Localisation : Sous-sol - Pièce 4; Sous-sol - Pièce 5; Sous-sol - Pièce 6; Sous-sol - Pièce 7; Sous-sol - Pièce 8; Sous-sol - Pièce 9; Sous-sol - Pièce 10; Sous-sol - Pièce 11; Sous-sol - Pièce 12; Sous-sol - Pièce 13; Sous-sol - Pièce 14; Sous-sol - Pièce 15; Sous-sol - Pièce 16; Sous-sol - Pièce 17; Sous-sol - Pièce 18; Sous-sol - Pièce 19; Sous-sol - Pièce 20; Sous-sol - Pièce 21	Gaine fibres-ciment (Après analyse en laboratoire) Localisation : Combles - Pièce 1; Combles - Pièce 4; Combles - Pièce 7
Conduit fibres-ciment (Après analyse en laboratoire) Localisation : Combles - Pièce 1; Combles - Pièce 4; Combles - Pièce 7	Colle de plinthe carrelage (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC - hall 02; RDC - Dégagement 22; RDC - circulation 15; RDC - Secrétariat 27; RDC - chambre cch 14; RDC - VO 13; RDC - Magasin 11; RDC - magasin 10; RDC - dégagment 01; RDC - salle informatique 41; RDC - bureau moyen 20; RDC - bureau boi 19; RDC - magasin; RDC - sanitaire 17; RDC - bureau chef section 16; RDC - bureau compta 26; RDC - salle repassage 24; RDC - bureau off CIE 23; RDC - bureau secretariat 34; RDC - sanitaire 32; RDC - magasin 2; RDC - bureau semaine 31; RDC - magasin armurerie 40; RDC - bureau ADT 37; RDC - VO 38; RDC - bureau exploitation 36; RDC - bureau off MECA 21
Peinture radiateurs (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC - hall 02; RDC - Dégagement 22; RDC - circulation 15; RDC - chambre cch 14; RDC - VO 13; RDC - Magasin 11; RDC - magasin 10; RDC - dégagment 01; RDC - salle informatique 41; RDC - bureau moyen 20; RDC - bureau boi 19; RDC - magasin; RDC - sanitaire 17; RDC - bureau chef section 16; RDC - bureau compta 26; RDC - salle repassage 24; RDC - bureau off CIE 23; RDC - bureau secretariat 34; RDC - sanitaire 32; RDC - magasin 2; RDC - bureau semaine 31; RDC - magasin armurerie 40; RDC - bureau ADT 37; RDC - VO 38; RDC - bureau exploitation 36; RDC - bureau off MECA 21	Colle de faïence (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC - Secrétariat 27; RDC - chambre cch 14; RDC - sanitaire 17; RDC - sanitaire 32; RDC - bureau ADT 37
Colle de plinthe carrelage (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC - Secrétariat 27; RDC - chambre cch 14; RDC - sanitaire 17; RDC - sanitaire 32; RDC - magasin armurerie 40; RDC - bureau ADT 37	Gaine fibres-ciment (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC - magasin; RDC - sanitaire 32; RDC - magasin 2; RDC - bureau ADT 37
Enduit ciment sur mur béton (Après analyse en laboratoire) Localisation : Façade avant; Façade arrière; Pignon droit; Pignon gauche	Enduit ciment sur modénature (Après analyse en laboratoire) Localisation : Façade avant; Façade arrière; Pignon droit; Pignon gauche
Enduit ciment sur appui fenêtre (Après analyse en laboratoire) Localisation : Façade avant; Façade arrière; Pignon droit; Pignon gauche	Enduit ciment sur mur béton (Après analyse en laboratoire) Localisation : Façade avant; Façade arrière; Pignon droit; Pignon gauche



Enduit ciment sur modénature (Après analyse en laboratoire) Localisation : Façade avant; Façade arrière; Pignon droit; Pignon gauche	Colle de faïence (Après analyse en laboratoire) Localisation : Étage 1 - 1 chambre S /OFF 20; Étage 1 - 1 sanitaire 17; Étage 1 - 1 sanitaire 18; Étage 1 - 1 sanitaire 24; Étage 1 - 1 sanitaire 25; Étage 1 - 1 sanitaire 32; Étage 1 - 1 sanitaire 33; Étage 1 - 1 chambre sous / OFF 30; Étage 1 - 1 chambre 40; Étage 1 - 1 chambre 37; Étage 1 - 1 chambre 36; Étage 1 - 1 rangement 28; Étage 1 - 1 chambre 14; Étage 1 - 1 chambre 11; Étage 1 - 1 chambre 10
Colle de faïence (Après analyse en laboratoire) Localisation : Étage 1 - 1 chambre S /OFF 20; Étage 1 - 1 sanitaire 17; Étage 1 - 1 sanitaire 18; Étage 1 - 1 sanitaire 24; Étage 1 - 1 sanitaire 25; Étage 1 - 1 sanitaire 32; Étage 1 - 1 sanitaire 33; Étage 1 - 1 chambre sous / OFF 30; Étage 1 - 1 chambre 40; Étage 1 - 1 chambre 37; Étage 1 - 1 sanitaire 29; Étage 1 - 1 rangement 28; Étage 1 - 1 chambre 14; Étage 1 - 1 chambre 10	Colle de faïence (Après analyse en laboratoire) Localisation : Étage 3 - 3 chambre s/of 20; Étage 3 - 3 sanitaires 17; Étage 3 - 3 sanitaires 18; Étage 3 - 3 sanitaires 24; Étage 3 - 3 sanitaires 25; Étage 3 - 3 sanitaires 32; Étage 3 - 3 sanitaires 33; Étage 3 - 3 chambre s/of 30; Étage 3 - 3 chambre 40; Étage 3 - 3 chambre 37; Étage 3 - 3 chambre 36; Étage 3 - 3 sanitaires 29; Étage 3 - 3 chambre 14; Étage 3 - 3 chambre 11; Étage 3 - 3 chambre 10
Conduit fibres-ciment (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC - sanitaire 17; RDC - sanitaire 32; RDC - magasin 2; RDC - bureau ADT 37; Étage 1 - 1 sanitaire 17; Étage 1 - 1 sanitaire 18; Étage 1 - 1 sanitaire 24; Étage 1 - 1 sanitaire 25; Étage 1 - 1 sanitaire 32; Étage 1 - 1 sanitaire 33; Étage 1 - 1 chambre 37; Étage 1 - 1 sanitaire 29; Étage 1 - 1 chambre 11; Étage 2 - 2 sanitaires 17; Étage 2 - 2 sanitaires 18; Étage 2 - 2 sanitaires 24; Étage 2 - 2 sanitaires 25; Étage 2 - 2 sanitaires 32; Étage 2 - 2 sanitaires 33; Étage 2 - 2 chambre 37; Étage 2 - 2 sanitaires 29; Étage 2 - 2 chambre 11; Étage 3 - 3 sanitaires 17; Étage 3 - 3 sanitaires 18; Étage 3 - 3 sanitaires 24; Étage 3 - 3 sanitaires 25; Étage 3 - 3 sanitaires 32; Étage 3 - 3 sanitaires 33; Étage 3 - 3 chambre 37; Étage 3 - 3 sanitaires 29; Étage 3 - 3 chambre 11	Béton Poteau (Après analyse en laboratoire) Localisation : Pignon droit
Béton Poteau (Après analyse en laboratoire) Localisation : Pignon droit	Béton poutres (Après analyse en laboratoire) Localisation : Pignon droit
Béton poutres (Après analyse en laboratoire) Localisation : Pignon droit	Béton préau (Après analyse en laboratoire) Localisation : Pignon droit
Béton préau (Après analyse en laboratoire) Localisation : Pignon droit	

Il est impératif d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits amiantés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

D. Résultats détaillés du repérage

D.1. Listes des locaux visités

❖ Sous-sol - Pièce 1	❖ Sous-sol - Pièce 2	❖ Sous-sol - Pièce 3
❖ Sous-sol - Pièce 4	❖ Sous-sol - Pièce 5	❖ Sous-sol - Pièce 6
❖ Sous-sol - Pièce 7	❖ Sous-sol - Pièce 8	❖ Sous-sol - Pièce 9
❖ Sous-sol - Pièce 10	❖ Sous-sol - Pièce 11	❖ Sous-sol - Pièce 12
❖ Sous-sol - Pièce 13	❖ Sous-sol - Pièce 14	❖ Sous-sol - Pièce 15
❖ Sous-sol - Pièce 16	❖ Sous-sol - Pièce 17	❖ Sous-sol - Pièce 18
❖ Sous-sol - Pièce 19	❖ Sous-sol - Pièce 20	❖ Sous-sol - Pièce 21
❖ RDC - hall 02	❖ RDC - Dégagement 22	❖ RDC - circulation 15
❖ RDC - Secrétariat 27	❖ RDC - chambre cch 14	❖ RDC - VO 13
❖ RDC - Magasin 11	❖ RDC - magasin 10	❖ RDC - dégagement 01
❖ RDC - salle informatique 41	❖ RDC - bureau moyen 20	❖ RDC - bureau boi 19
❖ RDC - magasin	❖ RDC - sanitaire 17	❖ RDC - bureau chef section 16
❖ RDC - bureau compta 26	❖ RDC - salle repassage 24	❖ RDC - bureau off CIE 23
❖ RDC - bureau secretariat 34	❖ RDC - sanitaire 32	❖ RDC - magasin 2
❖ RDC - bureau semaine 31	❖ RDC - magasin armurerie 40	❖ RDC - bureau ADT 37
❖ RDC - VO 38	❖ RDC - bureau exploitation 36	❖ RDC - bureau off MECA 21
❖ Étage 1 - 1 dégagement 01	❖ Étage 1 - 1 chambre S /OFF 20	❖ Étage 1 - 1 circulation 15
❖ Étage 1 - 1 chambre 19	❖ Étage 1 - 1 sanitaire 17	❖ Étage 1 - 1 sanitaire 18
❖ Étage 1 - 1 chambre 16	❖ Étage 1 - 1 chambre 26	❖ Étage 1 - 1 sanitaire 24
❖ Étage 1 - 1 sanitaire 25	❖ Étage 1 - 1 circulation 35	❖ Étage 1 - 1 chambre 23
❖ Étage 1 - 1 chambre 34	❖ Étage 1 - 1 sanitaire 32	❖ Étage 1 - 1 sanitaire 33
❖ Étage 1 - 1 chambre 31	❖ Étage 1 - 1 dégagement 03	❖ Étage 1 - 1 chambre sous / OFF 30
❖ Étage 1 - 1 chambre 40	❖ Étage 1 - 1 chambre 37	❖ Étage 1 - 1 VO 38
❖ Étage 1 - 1 chambre 36	❖ Étage 1 - 1 chambre 21	❖ Étage 1 - 1 sanitaire 29
❖ Étage 1 - 1 rangement 28	❖ Étage 1 - 1 chambre 27	❖ Étage 1 - 1 chambre 14
❖ Étage 1 - 1 VO 13	❖ Étage 1 - 1 chambre 11	❖ Étage 1 - 1 chambre 10
❖ Combles - Pièce 1	❖ Combles - Pièce 2	❖ Combles - Pièce 3
❖ Combles - Pièce 4	❖ Combles - Pièce 5	❖ Combles - Pièce 6
❖ Combles - Pièce 7	❖ Façade avant	❖ Façade arrière
❖ Pignon droit	❖ Pignon gauche	❖ Étage 2 - 2 Dégagement 01
❖ Étage 2 - 2 chambre s/of 20	❖ Étage 2 - 2 circulation 15	❖ Étage 2 - 2 chambre 19
❖ Étage 2 - 2 sanitaires 17	❖ Étage 2 - 2 sanitaires 18	❖ Étage 2 - 2 chambre 16
❖ Étage 2 - 2 chambre 26	❖ Étage 2 - 2 sanitaires 24	❖ Étage 2 - 2 sanitaires 25
❖ Étage 2 - 2 circulation 35	❖ Étage 2 - 2 chambre 23	❖ Étage 2 - 2 chambre 34
❖ Étage 2 - 2 sanitaires 32	❖ Étage 2 - 2 sanitaires 33	❖ Étage 2 - 2 chambre 31
❖ Étage 2 - 2 dégagement 03	❖ Étage 2 - 2 chambre s/of 30	❖ Étage 2 - 2 chambre 40
❖ Étage 2 - 2 chambre 37	❖ Étage 2 - 2 v o 38	❖ Étage 2 - 2 chambre 36
❖ Étage 2 - 2 chambre 21	❖ Étage 2 - 2 sanitaires 29	❖ Étage 2 - 2 rangement 28
❖ Étage 2 - 2 chambre 27	❖ Étage 2 - 2 chambre 14	❖ Étage 2 - 2 v o 13



- ❖ Étage 2 - 2 chambre 11
- ❖ Étage 3 - 3 chambre s/of 20
- ❖ Étage 3 - 3 sanitaires 17
- ❖ Étage 3 - 3 chambre 26
- ❖ Étage 3 - 3 circulation 35
- ❖ Étage 3 - 3 sanitaires 32
- ❖ Étage 3 - 3 dégagement 03
- ❖ Étage 3 - 3 chambre 37
- ❖ Étage 3 - 3 chambre 21
- ❖ Étage 3 - 3 chambre 27
- ❖ Étage 3 - 3 chambre 11

- ❖ Étage 2 - 2 chambre 10
- ❖ Étage 3 - 3 circulation 15
- ❖ Étage 3 - 3 sanitaires 18
- ❖ Étage 3 - 3 sanitaires 24
- ❖ Étage 3 - 3 chambre 23
- ❖ Étage 3 - 3 sanitaires 33
- ❖ Étage 3 - 3 chambre s/of 30
- ❖ Étage 3 - 3 v o 38
- ❖ Étage 3 - 3 sanitaires 29
- ❖ Étage 3 - 3 chambre 14
- ❖ Étage 3 - 3 chambre 10

- ❖ Étage 3 - 3 Dégagement 01
- ❖ Étage 3 - 3 chambre 19
- ❖ Étage 3 - 3 chambre 16
- ❖ Étage 3 - 3 sanitaires 25
- ❖ Étage 3 - 3 chambre 34
- ❖ Étage 3 - 3 chambre 31
- ❖ Étage 3 - 3 chambre 40
- ❖ Étage 3 - 3 chambre 36
- ❖ Étage 3 - 3 rangement 28
- ❖ Étage 3 - 3 v o 13
- ❖ Sous-sol - Vide sanitaire sous préau

D.2. Listes des matériaux et produits contenant de l'amiante

- (1) : Dans le cas d'un matériau multicouches (séparées par un « + »), la présence d'un « (A) » ou « (a) » indique la ou les couche(s) contenant de l'amiante
- (2) : Conformément à l'arrêté du 16 juillet 2019, le tableau ci-dessous comporte les informations nécessaires à l'évaluation de la quantité de matériaux contenant de l'amiante. Les informations collectées (nombre d'unités, linéaires, surfaces) sont fournies sans précision de marge d'erreur, aucune imprécision ne peut donc être opposée à la société AED Expertises. Ces relevés ne visent en aucun cas à permettre un chiffrage des interventions en sous-section 3 ou 4, ni de traitement des déchets contenant de l'amiante. La responsabilité de la société AED Expertises ne saurait être recherchée dans le cadre d'une telle utilisation du présent rapport.

Localisation	Description du matériau ⁽¹⁾	Conclusion	Photo	Quantité estimée ⁽²⁾
Sous-sol - Pièce 6; Sous-sol - Pièce 11; Sous-sol - Pièce 12	Identifiant : M0009 Description : Conduit fibres-ciment	Après analyse en laboratoire (P0009)		5ml
Sous-sol - Pièce 2; Sous-sol - Pièce 3; Sous-sol - Pièce 4; Sous-sol - Pièce 5; Sous-sol - Pièce 6; Sous-sol - Pièce 7; Sous-sol - Pièce 8; Sous-sol - Pièce 9; Sous-sol - Pièce 10; Sous-sol - Pièce 11; Sous-sol - Pièce 12; Sous-sol - Pièce 13; Sous-sol - Pièce 14; Sous-sol - Pièce 15; Sous-sol - Pièce 16; Sous-sol - Pièce 17; Sous-sol - Pièce 18; Sous-sol - Pièce 19; Sous-sol - Pièce 20; Sous-sol - Pièce 21	Identifiant : M0011 Description : Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Après analyse en laboratoire (P0011)		450m2
Sous-sol - Pièce 4; Sous-sol - Pièce 5; Sous-sol - Pièce 6; Sous-sol - Pièce 7; Sous-sol - Pièce 8; Sous-sol - Pièce 9; Sous-sol - Pièce 10; Sous-sol - Pièce 11; Sous-sol - Pièce 12; Sous-sol - Pièce 13; Sous-sol - Pièce 14; Sous-sol - Pièce 15; Sous-sol - Pièce 16; Sous-sol - Pièce 17; Sous-sol - Pièce 18; Sous-sol - Pièce 19; Sous-sol - Pièce 20; Sous-sol - Pièce 21	Identifiant : M0013 Description : Peinture radiateurs	Après analyse en laboratoire (P0013)		20m2

Localisation	Description du matériau ⁽¹⁾	Conclusion	Photo	Quantité estimée ⁽²⁾
Combles - Pièce 1; Combles - Pièce 4; Combles - Pièce 7	Identifiant : M0021 Description : Gaine fibres-ciment	Après analyse en laboratoire (P0021)		7m2
Combles - Pièce 1; Combles - Pièce 4; Combles - Pièce 7	Identifiant : M0022 Description : Conduit fibres-ciment	Après analyse en laboratoire (P0022)		20ml
RDC - hall 02; RDC - Dégagement 22; RDC - circulation 15; RDC - Secrétariat 27; RDC - chambre cch 14; RDC - VO 13; RDC - Magasin 11; RDC - magasin 10; RDC - dégagement 01; RDC - salle informatique 41; RDC - bureau moyen 20; RDC - bureau boi 19; RDC - magasin; RDC - sanitaire 17; RDC - bureau chef section 16; RDC - bureau compta 26; RDC - salle repassage 24; RDC - bureau off CIE 23; RDC - bureau secretariat 34; RDC - sanitaire 32; RDC - magasin 2; RDC - bureau semaine 31; RDC - magasin armurerie 40; RDC - bureau ADT 37; RDC - VO 38; RDC - bureau exploitation 36; RDC - bureau off MECA 21	Identifiant : M0032 Description : Colle de plinthe carrelage	Après analyse en laboratoire (P0032)		460ml

Localisation	Description du matériau ⁽¹⁾	Conclusion	Photo	Quantité estimée ⁽²⁾
RDC - hall 02; RDC - Dégagement 22; RDC - circulation 15; RDC - chambre cch 14; RDC - VO 13; RDC - Magasin 11; RDC - magasin 10; RDC - dégagement 01; RDC - salle informatique 41; RDC - bureau moyen 20; RDC - bureau boi 19; RDC - magasin; RDC - sanitaire 17; RDC - bureau chef section 16; RDC - bureau compta 26; RDC - salle repassage 24; RDC - bureau off CIE 23; RDC - bureau secretariat 34; RDC - sanitaire 32; RDC - magasin 2; RDC - bureau semaine 31; RDC - magasin armurerie 40; RDC - bureau ADT 37; RDC - VO 38; RDC - bureau exploitation 36; RDC - bureau off MECA 21	Identifiant : M0035 Description : Peinture radiateurs	Après analyse en laboratoire (P0035)		30m2
RDC - Secrétariat 27; RDC - chambre cch 14; RDC - sanitaire 17; RDC - sanitaire 32; RDC - bureau ADT 37	Identifiant : M0041 Description : Colle de faïence	Après analyse en laboratoire (P0041)		50m2
RDC - Secrétariat 27; RDC - chambre cch 14; RDC - sanitaire 17; RDC - sanitaire 32; RDC - magasin armurerie 40; RDC - bureau ADT 37	Identifiant : M0045 Description : Colle de plinthe carrelage	Après analyse en laboratoire (P0045)		100ml
RDC - magasin; RDC - sanitaire 32; RDC - magasin 2; RDC - bureau ADT 37	Identifiant : M0048 Description : Gaine fibres-ciment	Après analyse en laboratoire (P0048)		2m2

Localisation	Description du matériau ⁽¹⁾	Conclusion	Photo	Quantité estimée ⁽²⁾
Façade avant; Façade arrière; Pignon droit; Pignon gauche	Identifiant : M0058 Description : Enduit ciment sur mur béton	Après analyse en laboratoire (P0058)		880m2
Façade avant; Façade arrière; Pignon droit; Pignon gauche	Identifiant : M0059 Description : Enduit ciment sur modénature	Après analyse en laboratoire (P0059)		100m2
Façade avant; Façade arrière; Pignon droit; Pignon gauche	Identifiant : M0060 Description : Enduit ciment sur appui fenêtre	Après analyse en laboratoire (P0060)		60m2
Façade avant; Façade arrière; Pignon droit; Pignon gauche	Identifiant : M0062 Description : Enduit ciment sur mur béton	Après analyse en laboratoire (P0062)		880m2
Façade avant; Façade arrière; Pignon droit; Pignon gauche	Identifiant : M0063 Description : Enduit ciment sur modénature	Après analyse en laboratoire (P0063)		100m2

Localisation	Description du matériau ⁽¹⁾	Conclusion	Photo	Quantité estimée ⁽²⁾
Étage 1 - 1 chambre S /OFF 20; Étage 1 - 1 sanitaire 17; Étage 1 - 1 sanitaire 18; Étage 1 - 1 sanitaire 24; Étage 1 - 1 sanitaire 25; Étage 1 - 1 sanitaire 32; Étage 1 - 1 sanitaire 33; Étage 1 - 1 chambre sous / OFF 30; Étage 1 - 1 chambre 40; Étage 1 - 1 chambre 37; Étage 1 - 1 chambre 36; Étage 1 - 1 rangement 28; Étage 1 - 1 chambre 14; Étage 1 - 1 chambre 11; Étage 1 - 1 chambre 10	Identifiant : M0080 Description : Colle de faïence	Après analyse en laboratoire (P0080)		200m2
Étage 1 - 1 chambre S /OFF 20; Étage 1 - 1 sanitaire 17; Étage 1 - 1 sanitaire 18; Étage 1 - 1 sanitaire 24; Étage 1 - 1 sanitaire 25; Étage 1 - 1 sanitaire 32; Étage 1 - 1 sanitaire 33; Étage 1 - 1 chambre sous / OFF 30; Étage 1 - 1 chambre 40; Étage 1 - 1 chambre 37; Étage 1 - 1 sanitaire 29; Étage 1 - 1 rangement 28; Étage 1 - 1 chambre 14; Étage 1 - 1 chambre 10	Identifiant : M0083 Description : Colle de faïence	Après analyse en laboratoire (P0083)		200m2
Étage 3 - 3 chambre s/of 20; Étage 3 - 3 sanitaires 17; Étage 3 - 3 sanitaires 18; Étage 3 - 3 sanitaires 24; Étage 3 - 3 sanitaires 25; Étage 3 - 3 sanitaires 32; Étage 3 - 3 sanitaires 33; Étage 3 - 3 chambre s/of 30; Étage 3 - 3 chambre 40; Étage 3 - 3 chambre 37; Étage 3 - 3 chambre 36; Étage 3 - 3 sanitaires 29; Étage 3 - 3 chambre 14; Étage 3 - 3 chambre 11; Étage 3 - 3 chambre 10	Identifiant : M0121 Description : Colle de faïence	Après analyse en laboratoire (P0121)		200m2

Localisation	Description du matériau ⁽¹⁾	Conclusion	Photo	Quantité estimée ⁽²⁾
RDC - sanitaire 17; RDC - sanitaire 32; RDC - magasin 2; RDC - bureau ADT 37; Étage 1 - 1 sanitaire 17; Étage 1 - 1 sanitaire 18; Étage 1 - 1 sanitaire 24; Étage 1 - 1 sanitaire 25; Étage 1 - 1 sanitaire 32; Étage 1 - 1 sanitaire 33; Étage 1 - 1 chambre 37; Étage 1 - 1 sanitaire 29; Étage 1 - 1 chambre 11; Étage 2 - 2 sanitaires 17; Étage 2 - 2 sanitaires 18; Étage 2 - 2 sanitaires 24; Étage 2 - 2 sanitaires 25; Étage 2 - 2 sanitaires 32; Étage 2 - 2 sanitaires 33; Étage 2 - 2 chambre 37; Étage 2 - 2 sanitaires 29; Étage 2 - 2 chambre 11; Étage 3 - 3 sanitaires 17; Étage 3 - 3 sanitaires 18; Étage 3 - 3 sanitaires 24; Étage 3 - 3 sanitaires 25; Étage 3 - 3 sanitaires 32; Étage 3 - 3 sanitaires 33; Étage 3 - 3 chambre 37; Étage 3 - 3 sanitaires 29; Étage 3 - 3 chambre 11	Identifiant : M0125 Description : Conduit fibres-ciment	Après analyse en laboratoire (P0125)		75ml
Pignon droit	Identifiant : M0129 Description : Béton Poteau	Après analyse en laboratoire (P0129)		10m2
Pignon droit	Identifiant : M0130 Description : Béton Poteau	Après analyse en laboratoire (P0130)		10m2

Localisation	Description du matériau ⁽¹⁾	Conclusion	Photo	Quantité estimée ⁽²⁾
Pignon droit	Identifiant : M0132 Description : Béton poutres	Après analyse en laboratoire (P0132)		25m2
Pignon droit	Identifiant : M0133 Description : Béton poutres	Après analyse en laboratoire (P0133)		25m2
Pignon droit	Identifiant : M0134 Description : Béton préau	Après analyse en laboratoire (P0134)		40m2
Pignon droit	Identifiant : M0135 Description : Béton préau	Après analyse en laboratoire (P0135)		40m2

D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse

Localisation	Description du matériau	Photo
Sous-sol - Pièce 1; Sous-sol - Pièce 2; Sous-sol - Pièce 3; Sous-sol - Pièce 4; Sous-sol - Pièce 5; Sous-sol - Pièce 6; Sous-sol - Pièce 7; Sous-sol - Pièce 8; Sous-sol - Pièce 9; Sous-sol - Pièce 10; Sous-sol - Pièce 11; Sous-sol - Pièce 12; Sous-sol - Pièce 13; Sous-sol - Pièce 14; Sous-sol - Pièce 15; Sous-sol - Pièce 16; Sous-sol - Pièce 17; Sous-sol - Pièce 18; Sous-sol - Pièce 19; Sous-sol - Pièce 20; Sous-sol - Pièce 21	Identifiant : M0001 (P0001) Description : Béton	
Sous-sol - Pièce 1	Identifiant : M0002 (P0002) Description : Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	
Sous-sol - Pièce 1; Sous-sol - Pièce 2; Sous-sol - Pièce 3; Sous-sol - Pièce 4; Sous-sol - Pièce 5; Sous-sol - Pièce 6; Sous-sol - Pièce 7; Sous-sol - Pièce 8; Sous-sol - Pièce 9; Sous-sol - Pièce 10; Sous-sol - Pièce 11; Sous-sol - Pièce 12; Sous-sol - Pièce 13; Sous-sol - Pièce 14; Sous-sol - Pièce 15; Sous-sol - Pièce 16; Sous-sol - Pièce 17; Sous-sol - Pièce 18; Sous-sol - Pièce 19; Sous-sol - Pièce 20; Sous-sol - Pièce 21	Identifiant : M0003 (P0003) Description : Enduit plâtre sur mur béton	

Localisation	Description du matériau	Photo
Sous-sol - Pièce 1; Sous-sol - Pièce 2; Sous-sol - Pièce 3; Sous-sol - Pièce 4; Sous-sol - Pièce 5; Sous-sol - Pièce 6; Sous-sol - Pièce 7; Sous-sol - Pièce 8; Sous-sol - Pièce 9; Sous-sol - Pièce 10; Sous-sol - Pièce 11; Sous-sol - Pièce 12; Sous-sol - Pièce 13; Sous-sol - Pièce 14; Sous-sol - Pièce 15; Sous-sol - Pièce 16; Sous-sol - Pièce 17; Sous-sol - Pièce 18; Sous-sol - Pièce 19; Sous-sol - Pièce 20; Sous-sol - Pièce 21	Identifiant : M0004 (P0004) Description : Enveloppe de Calorifugeage	
Sous-sol - Pièce 1; Sous-sol - Pièce 2; Sous-sol - Pièce 3; Sous-sol - Pièce 4; Sous-sol - Pièce 5; Sous-sol - Pièce 6; Sous-sol - Pièce 7; Sous-sol - Pièce 8; Sous-sol - Pièce 9; Sous-sol - Pièce 10; Sous-sol - Pièce 11; Sous-sol - Pièce 12; Sous-sol - Pièce 13; Sous-sol - Pièce 14; Sous-sol - Pièce 15; Sous-sol - Pièce 16; Sous-sol - Pièce 17; Sous-sol - Pièce 18; Sous-sol - Pièce 19; Sous-sol - Pièce 20; Sous-sol - Pièce 21	Identifiant : M0005 (P0005) Description : Calorifugeage	
Sous-sol - Pièce 1; Sous-sol - Pièce 2; Sous-sol - Pièce 3; Sous-sol - Pièce 4; Sous-sol - Pièce 5; Sous-sol - Pièce 6; Sous-sol - Pièce 7; Sous-sol - Pièce 8; Sous-sol - Pièce 9; Sous-sol - Pièce 10; Sous-sol - Pièce 11; Sous-sol - Pièce 12; Sous-sol - Pièce 13; Sous-sol - Pièce 14; Sous-sol - Pièce 15; Sous-sol - Pièce 16; Sous-sol - Pièce 17; Sous-sol - Pièce 18; Sous-sol - Pièce 19; Sous-sol - Pièce 20; Sous-sol - Pièce 21	Identifiant : M0006 (P0006) Description : Enduit plâtre peint plafond	

Localisation	Description du matériau	Photo
Sous-sol - Pièce 3	Identifiant : M0007 (P0007) Description : Peinture radiateurs	
Sous-sol - Pièce 3; Sous-sol - Pièce 4; Sous-sol - Pièce 5; Sous-sol - Pièce 6; Sous-sol - Pièce 7; Sous-sol - Pièce 8; Sous-sol - Pièce 9; Sous-sol - Pièce 10; Sous-sol - Pièce 11; Sous-sol - Pièce 12; Sous-sol - Pièce 13; Sous-sol - Pièce 14; Sous-sol - Pièce 15; Sous-sol - Pièce 16; Sous-sol - Pièce 17; Sous-sol - Pièce 18; Sous-sol - Pièce 19; Sous-sol - Pièce 20; Sous-sol - Pièce 21	Identifiant : M0008 (P0008) Description : Peinture Canalisations	
Sous-sol - Pièce 1; Sous-sol - Pièce 2; Sous-sol - Pièce 3; Sous-sol - Pièce 4; Sous-sol - Pièce 5; Sous-sol - Pièce 6; Sous-sol - Pièce 7; Sous-sol - Pièce 8; Sous-sol - Pièce 9; Sous-sol - Pièce 10; Sous-sol - Pièce 11; Sous-sol - Pièce 12; Sous-sol - Pièce 13; Sous-sol - Pièce 14; Sous-sol - Pièce 15; Sous-sol - Pièce 16; Sous-sol - Pièce 17; Sous-sol - Pièce 18; Sous-sol - Pièce 19; Sous-sol - Pièce 20; Sous-sol - Pièce 21	Identifiant : M0010 (P0010) Description : Béton	

Localisation	Description du matériau	Photo
Sous-sol - Pièce 1; Sous-sol - Pièce 2; Sous-sol - Pièce 3; Sous-sol - Pièce 4; Sous-sol - Pièce 5; Sous-sol - Pièce 6; Sous-sol - Pièce 7; Sous-sol - Pièce 8; Sous-sol - Pièce 9; Sous-sol - Pièce 10; Sous-sol - Pièce 11; Sous-sol - Pièce 12; Sous-sol - Pièce 13; Sous-sol - Pièce 14; Sous-sol - Pièce 15; Sous-sol - Pièce 16; Sous-sol - Pièce 17; Sous-sol - Pièce 18; Sous-sol - Pièce 19; Sous-sol - Pièce 20; Sous-sol - Pièce 21	Identifiant : M0012 (P0012) Description : Enduit plâtre sur mur béton	
Sous-sol - Pièce 3; Sous-sol - Pièce 4; Sous-sol - Pièce 5; Sous-sol - Pièce 6; Sous-sol - Pièce 7; Sous-sol - Pièce 8; Sous-sol - Pièce 9; Sous-sol - Pièce 10; Sous-sol - Pièce 11; Sous-sol - Pièce 12; Sous-sol - Pièce 13; Sous-sol - Pièce 14; Sous-sol - Pièce 15; Sous-sol - Pièce 16; Sous-sol - Pièce 17; Sous-sol - Pièce 18; Sous-sol - Pièce 19; Sous-sol - Pièce 20; Sous-sol - Pièce 21	Identifiant : M0014 (P0014) Description : Peinture Canalisation	
Sous-sol - Pièce 1; Sous-sol - Pièce 2; Sous-sol - Pièce 3; Sous-sol - Pièce 4; Sous-sol - Pièce 5; Sous-sol - Pièce 6; Sous-sol - Pièce 7; Sous-sol - Pièce 8; Sous-sol - Pièce 9; Sous-sol - Pièce 10; Sous-sol - Pièce 11; Sous-sol - Pièce 12; Sous-sol - Pièce 13; Sous-sol - Pièce 14; Sous-sol - Pièce 15; Sous-sol - Pièce 16; Sous-sol - Pièce 17; Sous-sol - Pièce 18; Sous-sol - Pièce 19; Sous-sol - Pièce 20; Sous-sol - Pièce 21	Identifiant : M0015 (P0015) Description : Enveloppe de Calorifugeage	

Localisation	Description du matériau	Photo
Sous-sol - Pièce 1; Sous-sol - Pièce 2; Sous-sol - Pièce 3; Sous-sol - Pièce 4; Sous-sol - Pièce 5; Sous-sol - Pièce 6; Sous-sol - Pièce 7; Sous-sol - Pièce 8; Sous-sol - Pièce 9; Sous-sol - Pièce 10; Sous-sol - Pièce 11; Sous-sol - Pièce 12; Sous-sol - Pièce 13; Sous-sol - Pièce 14; Sous-sol - Pièce 15; Sous-sol - Pièce 16; Sous-sol - Pièce 17; Sous-sol - Pièce 18; Sous-sol - Pièce 19; Sous-sol - Pièce 20; Sous-sol - Pièce 21	Identifiant : M0016 (P0016) Description : Calorifugeage	
Sous-sol - Pièce 1; Sous-sol - Pièce 2; Sous-sol - Pièce 3; Sous-sol - Pièce 4; Sous-sol - Pièce 5; Sous-sol - Pièce 6; Sous-sol - Pièce 7; Sous-sol - Pièce 8; Sous-sol - Pièce 9; Sous-sol - Pièce 10; Sous-sol - Pièce 11; Sous-sol - Pièce 12; Sous-sol - Pièce 13; Sous-sol - Pièce 14; Sous-sol - Pièce 15; Sous-sol - Pièce 16; Sous-sol - Pièce 17; Sous-sol - Pièce 18; Sous-sol - Pièce 19; Sous-sol - Pièce 20; Sous-sol - Pièce 21	Identifiant : M0017 (P0017) Description : Enduit plâtre peint plafond	
Combles - Pièce 1; Combles - Pièce 2; Combles - Pièce 3; Combles - Pièce 4; Combles - Pièce 5; Combles - Pièce 6; Combles - Pièce 7	Identifiant : M0018 (P0018) Description : Béton joint de parpaing	
Combles - Pièce 1; Combles - Pièce 2; Combles - Pièce 3; Combles - Pièce 4; Combles - Pièce 5; Combles - Pièce 6; Combles - Pièce 7	Identifiant : M0019 (P0019) Description : Panneaux de fibralith plafond	

Localisation	Description du matériau	Photo
Combles - Pièce 1; Combles - Pièce 2; Combles - Pièce 3; Combles - Pièce 4; Combles - Pièce 5; Combles - Pièce 6; Combles - Pièce 7	Identifiant : M0020 (P0020) Description : Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	
Combles - Pièce 1; Combles - Pièce 2; Combles - Pièce 3; Combles - Pièce 4; Combles - Pièce 5; Combles - Pièce 6; Combles - Pièce 7	Identifiant : M0023 (P0023) Description : Mastic de gaine métal	
Combles - Pièce 1; Combles - Pièce 2; Combles - Pièce 3; Combles - Pièce 4; Combles - Pièce 5; Combles - Pièce 6; Combles - Pièce 7	Identifiant : M0024 (P0024) Description : Isolant	
Combles - Pièce 1; Combles - Pièce 2; Combles - Pièce 3; Combles - Pièce 4; Combles - Pièce 5; Combles - Pièce 6; Combles - Pièce 7	Identifiant : M0025 (P0025) Description : Béton joint de parpaing	

Localisation	Description du matériau	Photo
Combles - Pièce 1; Combles - Pièce 2; Combles - Pièce 3; Combles - Pièce 4; Combles - Pièce 5; Combles - Pièce 6; Combles - Pièce 7	Identifiant : M0026 (P0026) Description : Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	
Combles - Pièce 1; Combles - Pièce 2; Combles - Pièce 3; Combles - Pièce 4; Combles - Pièce 5; Combles - Pièce 6; Combles - Pièce 7	Identifiant : M0027 (P0027) Description : Mastic de gaine métal	
Combles - Pièce 1; Combles - Pièce 4	Identifiant : M0028 (P0028) Description : Enduit ciment + peinture sur conduit de cheminée	
Combles - Pièce 1; Combles - Pièce 4	Identifiant : M0029 (P0029) Description : Enduit ciment + peinture sur conduit de cheminée	

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - hall 02; RDC - Dégagement 22; RDC - circulation 15; RDC - Secrétariat 27; RDC - chambre cch 14; RDC - VO 13; RDC - Magasin 11; RDC - magasin 10; RDC - dégagement 01; RDC - salle informatique 41; RDC - bureau moyen 20; RDC - bureau boi 19; RDC - magasin; RDC - sanitaire 17; RDC - bureau chef section 16; RDC - bureau compta 26; RDC - salle repassage 24; RDC - bureau off CIE 23; RDC - bureau secretariat 34; RDC - sanitaire 32; RDC - magasin 2; RDC - bureau semaine 31; RDC - magasin armurerie 40; RDC - bureau ADT 37; RDC - VO 38; RDC - bureau exploitation 36; RDC - bureau off MECA 21	Identifiant : M0030 (P0030) Description : Colle de carrelage de sol	
RDC - hall 02; RDC - Dégagement 22; RDC - circulation 15; RDC - Secrétariat 27; RDC - chambre cch 14; RDC - VO 13; RDC - Magasin 11; RDC - magasin 10; RDC - dégagement 01; RDC - salle informatique 41; RDC - bureau moyen 20; RDC - bureau boi 19; RDC - magasin; RDC - sanitaire 17; RDC - bureau chef section 16; RDC - bureau compta 26; RDC - salle repassage 24; RDC - bureau off CIE 23; RDC - bureau secretariat 34; RDC - sanitaire 32; RDC - magasin 2; RDC - bureau semaine 31; RDC - magasin armurerie 40; RDC - bureau ADT 37; RDC - VO 38; RDC - bureau exploitation 36; RDC - bureau off MECA 21	Identifiant : M0031 (P0031) Description : Colle + ragréage	


Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - hall 02; RDC - Dégagement 22; RDC - circulation 15; RDC - Secrétariat 27; RDC - chambre cch 14; RDC - VO 13; RDC - Magasin 11; RDC - magasin 10; RDC - salle informatique 41; RDC - bureau moyen 20; RDC - bureau boi 19; RDC - magasin; RDC - sanitaire 17; RDC - bureau chef section 16; RDC - bureau compta 26; RDC - salle repassage 24; RDC - bureau off CIE 23; RDC - bureau secretariat 34; RDC - sanitaire 32; RDC - magasin 2; RDC - bureau semaine 31; RDC - magasin armurerie 40; RDC - bureau ADT 37; RDC - VO 38; RDC - bureau exploitation 36; RDC - bureau off MECA 21	Identifiant : M0033 (P0033) Description : Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	
RDC - hall 02; RDC - Dégagement 22; RDC - circulation 15; RDC - Secrétariat 27; RDC - chambre cch 14; RDC - VO 13; RDC - Magasin 11; RDC - magasin 10; RDC - dégagement 01; RDC - salle informatique 41; RDC - bureau moyen 20; RDC - bureau boi 19; RDC - magasin; RDC - sanitaire 17; RDC - bureau chef section 16; RDC - bureau compta 26; RDC - salle repassage 24; RDC - bureau off CIE 23; RDC - bureau secretariat 34; RDC - sanitaire 32; RDC - magasin 2; RDC - bureau semaine 31; RDC - magasin armurerie 40; RDC - bureau ADT 37; RDC - VO 38; RDC - bureau exploitation 36; RDC - bureau off MECA 21	Identifiant : M0034 (P0034) Description : Enduit plâtre sur mur béton	

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - hall 02; RDC - Dégagement 22; RDC - circulation 15; RDC - Secrétariat 27; RDC - chambre cch 14; RDC - VO 13; RDC - Magasin 11; RDC - magasin 10; RDC - dégagement 01; RDC - salle informatique 41; RDC - bureau moyen 20; RDC - bureau boi 19; RDC - magasin; RDC - sanitaire 17; RDC - bureau chef section 16; RDC - bureau compta 26; RDC - salle repassage 24; RDC - bureau off CIE 23; RDC - bureau secretariat 34; RDC - sanitaire 32; RDC - magasin 2; RDC - bureau semaine 31; RDC - magasin armurerie 40; RDC - bureau ADT 37; RDC - VO 38; RDC - bureau exploitation 36; RDC - bureau off MECA 21	Identifiant : M0036 (P0036) Description : Peinture canalisation	
RDC - hall 02; RDC - Dégagement 22; RDC - circulation 15; RDC - Secrétariat 27; RDC - chambre cch 14; RDC - VO 13; RDC - Magasin 11; RDC - magasin 10; RDC - dégagement 01; RDC - salle informatique 41; RDC - bureau moyen 20; RDC - bureau boi 19; RDC - magasin; RDC - sanitaire 17; RDC - bureau chef section 16; RDC - bureau compta 26; RDC - salle repassage 24; RDC - bureau off CIE 23; RDC - bureau secretariat 34; RDC - sanitaire 32; RDC - magasin 2; RDC - bureau semaine 31; RDC - magasin armurerie 40; RDC - bureau ADT 37; RDC - VO 38; RDC - bureau exploitation 36; RDC - bureau off MECA 21	Identifiant : M0037 (P0037) Description : Enduit plâtre peint plafond	

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - Secrétariat 27; RDC - chambre cch 14; RDC - sanitaire 17; RDC - sanitaire 32; RDC - bureau ADT 37	Identifiant : M0038 (P0038) Description : Colle de carrelage de sol	
RDC - Secrétariat 27; RDC - chambre cch 14; RDC - sanitaire 17; RDC - sanitaire 32; RDC - bureau ADT 37	Identifiant : M0039 (P0039) Description : Colle + ragréage	
RDC - hall 02; RDC - Dégagement 22; RDC - circulation 15; RDC - Secrétariat 27; RDC - chambre cch 14; RDC - VO 13; RDC - Magasin 11; RDC - magasin 10; RDC - dégagement 01; RDC - salle informatique 41; RDC - bureau moyen 20; RDC - bureau boi 19; RDC - magasin; RDC - sanitaire 17; RDC - bureau chef section 16; RDC - bureau compta 26; RDC - salle repassage 24; RDC - bureau off CIE 23; RDC - bureau secretariat 34; RDC - sanitaire 32; RDC - magasin 2; RDC - bureau semaine 31; RDC - magasin armurerie 40; RDC - bureau ADT 37; RDC - VO 38; RDC - bureau exploitation 36; RDC - bureau off MECA 21	Identifiant : M0040 (P0040) Description : Enduit plâtre sur mur béton	

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - hall 02; RDC - Dégagement 22; RDC - circulation 15; RDC - Secrétariat 27; RDC - chambre cch 14; RDC - VO 13; RDC - Magasin 11; RDC - magasin 10; RDC - dégagement 01; RDC - salle informatique 41; RDC - bureau moyen 20; RDC - bureau boi 19; RDC - magasin; RDC - sanitaire 17; RDC - bureau chef section 16; RDC - bureau compta 26; RDC - salle repassage 24; RDC - bureau off CIE 23; RDC - bureau secretariat 34; RDC - sanitaire 32; RDC - magasin 2; RDC - bureau semaine 31; RDC - magasin armurerie 40; RDC - bureau ADT 37; RDC - VO 38; RDC - bureau exploitation 36; RDC - bureau off MECA 21	Identifiant : M0042 (P0042) Description : Peinture radiateurs	
RDC - hall 02; RDC - Dégagement 22; RDC - circulation 15; RDC - Secrétariat 27; RDC - chambre cch 14; RDC - VO 13; RDC - Magasin 11; RDC - magasin 10; RDC - dégagement 01; RDC - salle informatique 41; RDC - bureau moyen 20; RDC - bureau boi 19; RDC - magasin; RDC - sanitaire 17; RDC - bureau chef section 16; RDC - bureau compta 26; RDC - salle repassage 24; RDC - bureau off CIE 23; RDC - bureau secretariat 34; RDC - sanitaire 32; RDC - magasin 2; RDC - bureau semaine 31; RDC - magasin armurerie 40; RDC - bureau ADT 37; RDC - VO 38; RDC - bureau exploitation 36; RDC - bureau off MECA 21	Identifiant : M0043 (P0043) Description : Peinture Canalisation	

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - hall 02; RDC - Dégagement 22; RDC - circulation 15; RDC - Secrétariat 27; RDC - chambre cch 14; RDC - VO 13; RDC - Magasin 11; RDC - magasin 10; RDC - dégagement 01; RDC - salle informatique 41; RDC - bureau moyen 20; RDC - bureau boi 19; RDC - magasin; RDC - sanitaire 17; RDC - bureau chef section 16; RDC - bureau compta 26; RDC - salle repassage 24; RDC - bureau off CIE 23; RDC - bureau secretariat 34; RDC - sanitaire 32; RDC - magasin 2; RDC - bureau semaine 31; RDC - magasin armurerie 40; RDC - bureau ADT 37; RDC - VO 38; RDC - bureau exploitation 36; RDC - bureau off MECA 21	Identifiant : M0044 (P0044) Description : Enduit plâtre peint plafond	
RDC - hall 02; RDC - Dégagement 22; RDC - circulation 15; RDC - Secrétariat 27; RDC - chambre cch 14; RDC - VO 13; RDC - Magasin 11; RDC - magasin 10; RDC - dégagement 01; RDC - salle informatique 41; RDC - bureau moyen 20; RDC - bureau boi 19; RDC - magasin; RDC - sanitaire 17; RDC - bureau chef section 16; RDC - bureau compta 26; RDC - salle repassage 24; RDC - bureau off CIE 23; RDC - bureau secretariat 34; RDC - sanitaire 32; RDC - magasin 2; RDC - bureau semaine 31; RDC - magasin armurerie 40; RDC - bureau ADT 37; RDC - VO 38; RDC - bureau exploitation 36; RDC - bureau off MECA 21	Identifiant : M0046 (P0046) Description : Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	

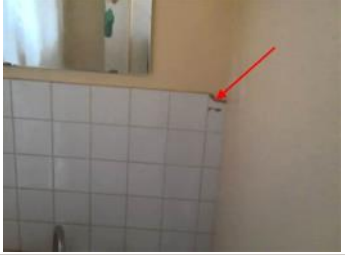Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - circulation 15	Identifiant : M0047 (P0047) Description : Faux plafond	
RDC - bureau off CIE 23; RDC - magasin armurerie 40	Identifiant : M0049 (P0049) Description : Colle de faïence	
RDC - bureau semaine 31	Identifiant : M0050 (P0050) Description : Colle de faïence	
Façade avant; Façade arrière; Pignon droit; Pignon gauche	Identifiant : M0051 (P0051) Description : Joint chassis-vitrage	

Localisation	Description du matériau	Photo
Façade avant; Façade arrière; Pignon droit; Pignon gauche	Identifiant : M0052 (P0052) Description : Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenêtre	
Façade avant	Identifiant : M0053 (P0053) Description : Mastic vitrier	
Façade arrière	Identifiant : M0054 (P0054) Description : Mastic vitrier	
Façade avant; Façade arrière; Pignon droit; Pignon gauche	Identifiant : M0055 (P0055) Description : Colle de marche en pierre	

Localisation	Description du matériau	Photo
Façade avant; Façade arrière; Pignon droit; Pignon gauche	Identifiant : M0056 (P0056) Description : Colle de marche en pierre	
Façade avant; Façade arrière; Pignon droit; Pignon gauche	Identifiant : M0057 (P0057) Description : Enduit ciment sur soubassement	
Façade avant; Façade arrière; Pignon droit; Pignon gauche	Identifiant : M0061 (P0061) Description : Enduit ciment sur soubassement	
Façade avant; Façade arrière; Pignon droit; Pignon gauche	Identifiant : M0064 (P0064) Description : Enduit ciment sur appui fenêtre	

Localisation	Description du matériau	Photo
Façade arrière	Identifiant : M0065 (P0065) Description : Béton sol sur rampe	
Façade arrière	Identifiant : M0066 (P0066) Description : Enduit ciment sur muret	
Façade arrière	Identifiant : M0067 (P0067) Description : Béton sol	
Façade arrière	Identifiant : M0068 (P0068) Description : Calorifugeage	

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - bureau boi 19	Identifiant : M0069 (P0069) Description : Joint d'étanchéité de châssis	
RDC - magasin armurerie 40; Étage 1 - 1 dégagement 01; Étage 1 - 1 chambre S /OFF 20; Étage 1 - 1 circulation 15; Étage 1 - 1 chambre 19; Étage 1 - 1 sanitaire 17; Étage 1 - 1 sanitaire 18; Étage 1 - 1 chambre 16; Étage 1 - 1 chambre 26; Étage 1 - 1 sanitaire 24; Étage 1 - 1 sanitaire 25; Étage 1 - 1 circulation 35; Étage 1 - 1 chambre 34; Étage 1 - 1 sanitaire 32; Étage 1 - 1 sanitaire 33; Étage 1 - 1 chambre 31; Étage 1 - 1 dégagement 03; Étage 1 - 1 chambre sous / OFF 30; Étage 1 - 1 chambre 40; Étage 1 - 1 chambre 37; Étage 1 - 1 VO 38; Étage 1 - 1 chambre 36; Étage 1 - 1 chambre 21; Étage 1 - 1 sanitaire 29; Étage 1 - 1 rangement 28; Étage 1 - 1 chambre 27; Étage 1 - 1 chambre 14; Étage 1 - 1 VO 13; Étage 1 - 1 chambre 11; Étage 1 - 1 chambre 10	Identifiant : M0070 (P0070) Description : Colle de carrelage de sol	

Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 1 - 1 dégagement 01; Étage 1 - 1 chambre S /OFF 20; Étage 1 - 1 circulation 15; Étage 1 - 1 chambre 19; Étage 1 - 1 sanitaire 17; Étage 1 - 1 sanitaire 18; Étage 1 - 1 chambre 16; Étage 1 - 1 chambre 26; Étage 1 - 1 sanitaire 24; Étage 1 - 1 sanitaire 25; Étage 1 - 1 circulation 35; Étage 1 - 1 chambre 23; Étage 1 - 1 chambre 34; Étage 1 - 1 sanitaire 32; Étage 1 - 1 sanitaire 33; Étage 1 - 1 chambre 31; Étage 1 - 1 dégagement 03; Étage 1 - 1 chambre sous / OFF 30; Étage 1 - 1 chambre 40; Étage 1 - 1 chambre 37; Étage 1 - 1 VO 38; Étage 1 - 1 chambre 36; Étage 1 - 1 chambre 21; Étage 1 - 1 sanitaire 29; Étage 1 - 1 rangement 28; Étage 1 - 1 chambre 27; Étage 1 - 1 chambre 14; Étage 1 - 1 VO 13; Étage 1 - 1 chambre 11; Étage 1 - 1 chambre 10	Identifiant : M0071 (P0071) Description : Colle + ragréage	

Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 1 - 1 dégagement 01; Étage 1 - 1 chambre S /OFF 20; Étage 1 - 1 circulation 15; Étage 1 - 1 chambre 19; Étage 1 - 1 sanitaire 17; Étage 1 - 1 sanitaire 18; Étage 1 - 1 chambre 16; Étage 1 - 1 chambre 26; Étage 1 - 1 sanitaire 24; Étage 1 - 1 sanitaire 25; Étage 1 - 1 circulation 35; Étage 1 - 1 chambre 23; Étage 1 - 1 chambre 34; Étage 1 - 1 sanitaire 32; Étage 1 - 1 sanitaire 33; Étage 1 - 1 chambre 31; Étage 1 - 1 dégagement 03; Étage 1 - 1 chambre sous / OFF 30; Étage 1 - 1 chambre 40; Étage 1 - 1 chambre 37; Étage 1 - 1 VO 38; Étage 1 - 1 chambre 36; Étage 1 - 1 chambre 21; Étage 1 - 1 sanitaire 29; Étage 1 - 1 rangement 28; Étage 1 - 1 chambre 27; Étage 1 - 1 chambre 14; Étage 1 - 1 VO 13; Étage 1 - 1 chambre 11; Étage 1 - 1 chambre 10	Identifiant : M0072 (P0072) Description : Colle de plinthe carrelage	

Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 1 - 1 dégagement 01; Étage 1 - 1 chambre S /OFF 20; Étage 1 - 1 circulation 15; Étage 1 - 1 chambre 19; Étage 1 - 1 sanitaire 17; Étage 1 - 1 sanitaire 18; Étage 1 - 1 chambre 16; Étage 1 - 1 chambre 26; Étage 1 - 1 sanitaire 24; Étage 1 - 1 sanitaire 25; Étage 1 - 1 circulation 35; Étage 1 - 1 chambre 23; Étage 1 - 1 chambre 34; Étage 1 - 1 sanitaire 32; Étage 1 - 1 sanitaire 33; Étage 1 - 1 chambre 31; Étage 1 - 1 dégagement 03; Étage 1 - 1 chambre sous / OFF 30; Étage 1 - 1 chambre 40; Étage 1 - 1 chambre 37; Étage 1 - 1 VO 38; Étage 1 - 1 chambre 36; Étage 1 - 1 chambre 21; Étage 1 - 1 sanitaire 29; Étage 1 - 1 rangement 28; Étage 1 - 1 chambre 27; Étage 1 - 1 chambre 14; Étage 1 - 1 VO 13; Étage 1 - 1 chambre 11; Étage 1 - 1 chambre 10	Identifiant : M0073 (P0073) Description : Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	

Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 1 - 1 dégagement 01; Étage 1 - 1 chambre S /OFF 20; Étage 1 - 1 circulation 15; Étage 1 - 1 chambre 19; Étage 1 - 1 sanitaire 17; Étage 1 - 1 sanitaire 18; Étage 1 - 1 chambre 16; Étage 1 - 1 chambre 26; Étage 1 - 1 sanitaire 24; Étage 1 - 1 sanitaire 25; Étage 1 - 1 circulation 35; Étage 1 - 1 chambre 23; Étage 1 - 1 chambre 34; Étage 1 - 1 sanitaire 32; Étage 1 - 1 sanitaire 33; Étage 1 - 1 chambre 31; Étage 1 - 1 dégagement 03; Étage 1 - 1 chambre sous / OFF 30; Étage 1 - 1 chambre 40; Étage 1 - 1 chambre 37; Étage 1 - 1 VO 38; Étage 1 - 1 chambre 36; Étage 1 - 1 chambre 21; Étage 1 - 1 sanitaire 29; Étage 1 - 1 rangement 28; Étage 1 - 1 chambre 27; Étage 1 - 1 chambre 14; Étage 1 - 1 VO 13; Étage 1 - 1 chambre 11; Étage 1 - 1 chambre 10	Identifiant : M0074 (P0074) Description : Enduit plâtre sur mur béton	

Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 1 - 1 dégagement 01; Étage 1 - 1 chambre S /OFF 20; Étage 1 - 1 circulation 15; Étage 1 - 1 chambre 19; Étage 1 - 1 sanitaire 17; Étage 1 - 1 sanitaire 18; Étage 1 - 1 chambre 16; Étage 1 - 1 chambre 26; Étage 1 - 1 sanitaire 24; Étage 1 - 1 sanitaire 25; Étage 1 - 1 circulation 35; Étage 1 - 1 chambre 23; Étage 1 - 1 chambre 34; Étage 1 - 1 sanitaire 32; Étage 1 - 1 sanitaire 33; Étage 1 - 1 chambre 31; Étage 1 - 1 dégagement 03; Étage 1 - 1 chambre sous / OFF 30; Étage 1 - 1 chambre 40; Étage 1 - 1 chambre 37; Étage 1 - 1 VO 38; Étage 1 - 1 chambre 36; Étage 1 - 1 chambre 21; Étage 1 - 1 sanitaire 29; Étage 1 - 1 rangement 28; Étage 1 - 1 chambre 27; Étage 1 - 1 chambre 14; Étage 1 - 1 VO 13; Étage 1 - 1 chambre 11; Étage 1 - 1 chambre 10	Identifiant : M0075 (P0075) Description : Peinture radiateurs	
Étage 1 - 1 sanitaire 17; Étage 1 - 1 sanitaire 18; Étage 1 - 1 chambre 16; Étage 1 - 1 chambre 26; Étage 1 - 1 sanitaire 24; Étage 1 - 1 sanitaire 25; Étage 1 - 1 circulation 35; Étage 1 - 1 chambre 23; Étage 1 - 1 chambre 34; Étage 1 - 1 sanitaire 32; Étage 1 - 1 sanitaire 33; Étage 1 - 1 chambre 31; Étage 1 - 1 dégagement 03; Étage 1 - 1 chambre sous / OFF 30; Étage 1 - 1 chambre 40; Étage 1 - 1 chambre 37; Étage 1 - 1 VO 38; Étage 1 - 1 chambre 36; Étage 1 - 1 chambre 21; Étage 1 - 1 sanitaire 29; Étage 1 - 1 rangement 28; Étage 1 - 1 chambre 27; Étage 1 - 1 chambre 14; Étage 1 - 1 VO 13; Étage 1 - 1 chambre 11; Étage 1 - 1 chambre 10	Identifiant : M0076 (P0076) Description : Peinture Canalisations	

Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 1 - 1 dégagement 01; Étage 1 - 1 chambre S /OFF 20; Étage 1 - 1 circulation 15; Étage 1 - 1 chambre 19; Étage 1 - 1 sanitaire 17; Étage 1 - 1 sanitaire 18; Étage 1 - 1 chambre 16; Étage 1 - 1 chambre 26; Étage 1 - 1 sanitaire 24; Étage 1 - 1 sanitaire 25; Étage 1 - 1 circulation 35; Étage 1 - 1 chambre 23; Étage 1 - 1 chambre 34; Étage 1 - 1 sanitaire 32; Étage 1 - 1 sanitaire 33; Étage 1 - 1 chambre 31; Étage 1 - 1 dégagement 03; Étage 1 - 1 chambre sous / OFF 30; Étage 1 - 1 chambre 40; Étage 1 - 1 chambre 37; Étage 1 - 1 VO 38; Étage 1 - 1 chambre 36; Étage 1 - 1 chambre 21; Étage 1 - 1 sanitaire 29; Étage 1 - 1 rangement 28; Étage 1 - 1 chambre 27; Étage 1 - 1 chambre 14; Étage 1 - 1 VO 13; Étage 1 - 1 chambre 11; Étage 1 - 1 chambre 10	Identifiant : M0077 (P0077) Description : Enduit plâtre + peinture de plafond	
Étage 1 - 1 chambre S /OFF 20; Étage 1 - 1 sanitaire 17; Étage 1 - 1 sanitaire 18; Étage 1 - 1 sanitaire 24; Étage 1 - 1 sanitaire 25; Étage 1 - 1 sanitaire 33; Étage 1 - 1 chambre sous / OFF 30; Étage 1 - 1 VO 38; Étage 1 - 1 sanitaire 29; Étage 1 - 1 chambre 14; Étage 1 - 1 chambre 10	Identifiant : M0078 (P0078) Description : Colle de carrelage de sol	
Étage 1 - 1 chambre S /OFF 20; Étage 1 - 1 sanitaire 17; Étage 1 - 1 sanitaire 18; Étage 1 - 1 sanitaire 24; Étage 1 - 1 sanitaire 25; Étage 1 - 1 sanitaire 32; Étage 1 - 1 sanitaire 33; Étage 1 - 1 chambre sous / OFF 30; Étage 1 - 1 sanitaire 29; Étage 1 - 1 chambre 14; Étage 1 - 1 chambre 11; Étage 1 - 1 chambre 10	Identifiant : M0079 (P0079) Description : Colle + ragréage	

Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 1 - 1 dégagement 01; Étage 1 - 1 chambre S /OFF 20; Étage 1 - 1 circulation 15; Étage 1 - 1 chambre 19; Étage 1 - 1 sanitaire 18; Étage 1 - 1 chambre 16; Étage 1 - 1 chambre 26; Étage 1 - 1 sanitaire 24; Étage 1 - 1 sanitaire 25; Étage 1 - 1 circulation 35; Étage 1 - 1 chambre 23; Étage 1 - 1 chambre 34; Étage 1 - 1 sanitaire 32; Étage 1 - 1 sanitaire 33; Étage 1 - 1 chambre 31; Étage 1 - 1 dégagement 03; Étage 1 - 1 chambre sous / OFF 30; Étage 1 - 1 chambre 40; Étage 1 - 1 chambre 37; Étage 1 - 1 VO 38; Étage 1 - 1 chambre 36; Étage 1 - 1 chambre 21; Étage 1 - 1 sanitaire 29; Étage 1 - 1 rangement 28; Étage 1 - 1 chambre 27; Étage 1 - 1 chambre 14; Étage 1 - 1 VO 13; Étage 1 - 1 chambre 11; Étage 1 - 1 chambre 10	Identifiant : M0081 (P0081) Description : Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	
Étage 1 - 1 dégagement 01; Étage 1 - 1 chambre S /OFF 20; Étage 1 - 1 circulation 15; Étage 1 - 1 chambre 19; Étage 1 - 1 sanitaire 18; Étage 1 - 1 chambre 16; Étage 1 - 1 chambre 26; Étage 1 - 1 sanitaire 24; Étage 1 - 1 sanitaire 25; Étage 1 - 1 circulation 35; Étage 1 - 1 chambre 23; Étage 1 - 1 chambre 34; Étage 1 - 1 sanitaire 32; Étage 1 - 1 sanitaire 33; Étage 1 - 1 chambre 31; Étage 1 - 1 dégagement 03; Étage 1 - 1 chambre sous / OFF 30; Étage 1 - 1 chambre 40; Étage 1 - 1 chambre 37; Étage 1 - 1 VO 38; Étage 1 - 1 chambre 36; Étage 1 - 1 chambre 21; Étage 1 - 1 sanitaire 29; Étage 1 - 1 rangement 28; Étage 1 - 1 chambre 27; Étage 1 - 1 chambre 14; Étage 1 - 1 VO 13; Étage 1 - 1 chambre 11; Étage 1 - 1 chambre 10	Identifiant : M0082 (P0082) Description : Enduit plâtre sur mur béton	

Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 1 - 1 dégagement 01; Étage 1 - 1 chambre S /OFF 20; Étage 1 - 1 circulation 15; Étage 1 - 1 chambre 19; Étage 1 - 1 sanitaire 18; Étage 1 - 1 chambre 16; Étage 1 - 1 chambre 26; Étage 1 - 1 sanitaire 24; Étage 1 - 1 sanitaire 25; Étage 1 - 1 circulation 35; Étage 1 - 1 chambre 23; Étage 1 - 1 chambre 34; Étage 1 - 1 sanitaire 32; Étage 1 - 1 sanitaire 33; Étage 1 - 1 chambre 31; Étage 1 - 1 dégagement 03; Étage 1 - 1 chambre sous / OFF 30; Étage 1 - 1 chambre 40; Étage 1 - 1 chambre 37; Étage 1 - 1 VO 38; Étage 1 - 1 chambre 36; Étage 1 - 1 chambre 21; Étage 1 - 1 sanitaire 29; Étage 1 - 1 rangement 28; Étage 1 - 1 chambre 27; Étage 1 - 1 chambre 14; Étage 1 - 1 VO 13; Étage 1 - 1 chambre 11; Étage 1 - 1 chambre 10	Identifiant : M0084 (P0084) Description : Peinture radiateurs	
Étage 1 - 1 dégagement 01; Étage 1 - 1 chambre S /OFF 20; Étage 1 - 1 circulation 15; Étage 1 - 1 chambre 19; Étage 1 - 1 sanitaire 18; Étage 1 - 1 chambre 16; Étage 1 - 1 chambre 26; Étage 1 - 1 sanitaire 24; Étage 1 - 1 sanitaire 25; Étage 1 - 1 circulation 35; Étage 1 - 1 chambre 23; Étage 1 - 1 chambre 34; Étage 1 - 1 sanitaire 32; Étage 1 - 1 sanitaire 33; Étage 1 - 1 chambre 31; Étage 1 - 1 dégagement 03; Étage 1 - 1 chambre sous / OFF 30; Étage 1 - 1 chambre 40; Étage 1 - 1 chambre 37; Étage 1 - 1 VO 38; Étage 1 - 1 chambre 36; Étage 1 - 1 chambre 21; Étage 1 - 1 sanitaire 29; Étage 1 - 1 rangement 28; Étage 1 - 1 chambre 27; Étage 1 - 1 chambre 14; Étage 1 - 1 VO 13; Étage 1 - 1 chambre 11; Étage 1 - 1 chambre 10	Identifiant : M0085 (P0085) Description : Peinture Canalisations	

Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 1 - 1 dégagement 01; Étage 1 - 1 chambre S /OFF 20; Étage 1 - 1 circulation 15; Étage 1 - 1 chambre 19; Étage 1 - 1 sanitaire 18; Étage 1 - 1 chambre 16; Étage 1 - 1 chambre 26; Étage 1 - 1 sanitaire 24; Étage 1 - 1 sanitaire 25; Étage 1 - 1 circulation 35; Étage 1 - 1 chambre 23; Étage 1 - 1 chambre 34; Étage 1 - 1 sanitaire 32; Étage 1 - 1 sanitaire 33; Étage 1 - 1 chambre 31; Étage 1 - 1 dégagement 03; Étage 1 - 1 chambre sous / OFF 30; Étage 1 - 1 chambre 40; Étage 1 - 1 chambre 37; Étage 1 - 1 VO 38; Étage 1 - 1 chambre 36; Étage 1 - 1 chambre 21; Étage 1 - 1 sanitaire 29; Étage 1 - 1 rangement 28; Étage 1 - 1 chambre 27; Étage 1 - 1 chambre 14; Étage 1 - 1 VO 13; Étage 1 - 1 chambre 11; Étage 1 - 1 chambre 10	Identifiant : M0086 (P0086) Description : Enduit plâtre + peinture de plafond	
RDC - circulation 15	Identifiant : M0087 (P0087) Description : Joint d'étanchéité ouvrant de porte battantes	
Étage 1 - 1 circulation 15	Identifiant : M0088 (P0088) Description : Joint d'étanchéité ouvrant de porte battantes	

Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 2 - 2 circulation 35	Identifiant : M0089 (P0089) Description : Joint d'étanchéité ouvrant de porte battantes	
Étage 2 - 2 Dégagement 01; Étage 2 - 2 chambre s/of 20; Étage 2 - 2 circulation 15; Étage 2 - 2 chambre 19; Étage 2 - 2 sanitaires 17; Étage 2 - 2 sanitaires 18; Étage 2 - 2 chambre 16; Étage 2 - 2 chambre 26; Étage 2 - 2 sanitaires 24; Étage 2 - 2 sanitaires 25; Étage 2 - 2 circulation 35; Étage 2 - 2 chambre 23; Étage 2 - 2 chambre 34; Étage 2 - 2 sanitaires 32; Étage 2 - 2 sanitaires 33; Étage 2 - 2 dégagement 03; Étage 2 - 2 chambre s/of 30; Étage 2 - 2 chambre 40; Étage 2 - 2 chambre 37; Étage 2 - 2 v o 38; Étage 2 - 2 chambre 36; Étage 2 - 2 chambre 21; Étage 2 - 2 sanitaires 29; Étage 2 - 2 rangement 28; Étage 2 - 2 chambre 27; Étage 2 - 2 chambre 14; Étage 2 - 2 v o 13; Étage 2 - 2 chambre 11; Étage 2 - 2 chambre 10	Identifiant : M0090 (P0090) Description : Colle de carrelage de sol	

Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 2 - 2 Dégagement 01; Étage 2 - 2 chambre s/of 20; Étage 2 - 2 circulation 15; Étage 2 - 2 chambre 19; Étage 2 - 2 sanitaires 17; Étage 2 - 2 sanitaires 18; Étage 2 - 2 chambre 16; Étage 2 - 2 chambre 26; Étage 2 - 2 sanitaires 24; Étage 2 - 2 sanitaires 25; Étage 2 - 2 circulation 35; Étage 2 - 2 chambre 23; Étage 2 - 2 chambre 34; Étage 2 - 2 sanitaires 32; Étage 2 - 2 sanitaires 33; Étage 2 - 2 dégagement 03; Étage 2 - 2 chambre s/of 30; Étage 2 - 2 chambre 40; Étage 2 - 2 chambre 37; Étage 2 - 2 v o 38; Étage 2 - 2 chambre 36; Étage 2 - 2 chambre 21; Étage 2 - 2 sanitaires 29; Étage 2 - 2 rangement 28; Étage 2 - 2 chambre 27; Étage 2 - 2 chambre 14; Étage 2 - 2 v o 13; Étage 2 - 2 chambre 11; Étage 2 - 2 chambre 10	Identifiant : M0091 (P0091) Description : Colle + ragréage	
Étage 2 - 2 Dégagement 01; Étage 2 - 2 chambre s/of 20; Étage 2 - 2 circulation 15; Étage 2 - 2 chambre 19; Étage 2 - 2 sanitaires 17; Étage 2 - 2 sanitaires 18; Étage 2 - 2 chambre 16; Étage 2 - 2 chambre 26; Étage 2 - 2 sanitaires 24; Étage 2 - 2 sanitaires 25; Étage 2 - 2 circulation 35; Étage 2 - 2 chambre 23; Étage 2 - 2 chambre 34; Étage 2 - 2 sanitaires 32; Étage 2 - 2 sanitaires 33; Étage 2 - 2 dégagement 03; Étage 2 - 2 chambre s/of 30; Étage 2 - 2 chambre 40; Étage 2 - 2 chambre 37; Étage 2 - 2 v o 38; Étage 2 - 2 chambre 36; Étage 2 - 2 chambre 21; Étage 2 - 2 sanitaires 29; Étage 2 - 2 rangement 28; Étage 2 - 2 chambre 27; Étage 2 - 2 chambre 14; Étage 2 - 2 v o 13; Étage 2 - 2 chambre 11; Étage 2 - 2 chambre 10	Identifiant : M0092 (P0092) Description : Colle de plinthe carrelage	

Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 2 - 2 Dégagement 01; Étage 2 - 2 chambre s/of 20; Étage 2 - 2 circulation 15; Étage 2 - 2 chambre 19; Étage 2 - 2 sanitaires 17; Étage 2 - 2 sanitaires 18; Étage 2 - 2 chambre 16; Étage 2 - 2 chambre 26; Étage 2 - 2 sanitaires 24; Étage 2 - 2 sanitaires 25; Étage 2 - 2 circulation 35; Étage 2 - 2 chambre 23; Étage 2 - 2 chambre 34; Étage 2 - 2 sanitaires 32; Étage 2 - 2 sanitaires 33; Étage 2 - 2 dégagement 03; Étage 2 - 2 chambre s/of 30; Étage 2 - 2 chambre 40; Étage 2 - 2 chambre 37; Étage 2 - 2 v o 38; Étage 2 - 2 chambre 36; Étage 2 - 2 chambre 21; Étage 2 - 2 sanitaires 29; Étage 2 - 2 rangement 28; Étage 2 - 2 chambre 27; Étage 2 - 2 chambre 14; Étage 2 - 2 v o 13; Étage 2 - 2 chambre 11; Étage 2 - 2 chambre 10	Identifiant : M0093 (P0093) Description : Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	
Étage 2 - 2 Dégagement 01; Étage 2 - 2 chambre s/of 20; Étage 2 - 2 circulation 15; Étage 2 - 2 chambre 19; Étage 2 - 2 sanitaires 17; Étage 2 - 2 sanitaires 18; Étage 2 - 2 chambre 16; Étage 2 - 2 chambre 26; Étage 2 - 2 sanitaires 24; Étage 2 - 2 sanitaires 25; Étage 2 - 2 circulation 35; Étage 2 - 2 chambre 23; Étage 2 - 2 chambre 34; Étage 2 - 2 sanitaires 32; Étage 2 - 2 sanitaires 33; Étage 2 - 2 dégagement 03; Étage 2 - 2 chambre s/of 30; Étage 2 - 2 chambre 40; Étage 2 - 2 chambre 37; Étage 2 - 2 v o 38; Étage 2 - 2 chambre 36; Étage 2 - 2 chambre 21; Étage 2 - 2 sanitaires 29; Étage 2 - 2 rangement 28; Étage 2 - 2 chambre 27; Étage 2 - 2 chambre 14; Étage 2 - 2 v o 13; Étage 2 - 2 chambre 11; Étage 2 - 2 chambre 10	Identifiant : M0094 (P0094) Description : Enduit plâtre sur mur béton	

Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 2 - 2 Dégagement 01; Étage 2 - 2 chambre s/of 20; Étage 2 - 2 circulation 15; Étage 2 - 2 chambre 19; Étage 2 - 2 sanitaires 17; Étage 2 - 2 sanitaires 18; Étage 2 - 2 chambre 16; Étage 2 - 2 chambre 26; Étage 2 - 2 sanitaires 24; Étage 2 - 2 sanitaires 25; Étage 2 - 2 circulation 35; Étage 2 - 2 chambre 23; Étage 2 - 2 chambre 34; Étage 2 - 2 sanitaires 32; Étage 2 - 2 sanitaires 33; Étage 2 - 2 dégagement 03; Étage 2 - 2 chambre s/of 30; Étage 2 - 2 chambre 40; Étage 2 - 2 chambre 37; Étage 2 - 2 v o 38; Étage 2 - 2 chambre 36; Étage 2 - 2 chambre 21; Étage 2 - 2 sanitaires 29; Étage 2 - 2 rangement 28; Étage 2 - 2 chambre 27; Étage 2 - 2 chambre 14; Étage 2 - 2 v o 13; Étage 2 - 2 chambre 11; Étage 2 - 2 chambre 10	Identifiant : M0095 (P0095) Description : Peinture radiateurs	
Étage 2 - 2 Dégagement 01; Étage 2 - 2 chambre s/of 20; Étage 2 - 2 circulation 15; Étage 2 - 2 chambre 19; Étage 2 - 2 sanitaires 17; Étage 2 - 2 sanitaires 18; Étage 2 - 2 chambre 16; Étage 2 - 2 chambre 26; Étage 2 - 2 sanitaires 24; Étage 2 - 2 sanitaires 25; Étage 2 - 2 circulation 35; Étage 2 - 2 chambre 23; Étage 2 - 2 chambre 34; Étage 2 - 2 sanitaires 32; Étage 2 - 2 sanitaires 33; Étage 2 - 2 dégagement 03; Étage 2 - 2 chambre s/of 30; Étage 2 - 2 chambre 40; Étage 2 - 2 chambre 37; Étage 2 - 2 v o 38; Étage 2 - 2 chambre 36; Étage 2 - 2 chambre 21; Étage 2 - 2 sanitaires 29; Étage 2 - 2 rangement 28; Étage 2 - 2 chambre 27; Étage 2 - 2 chambre 14; Étage 2 - 2 v o 13; Étage 2 - 2 chambre 11; Étage 2 - 2 chambre 10	Identifiant : M0096 (P0096) Description : Peinture Canalisations	

Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 2 - 2 Dégagement 01; Étage 2 - 2 chambre s/of 20; Étage 2 - 2 circulation 15; Étage 2 - 2 chambre 19; Étage 2 - 2 sanitaires 17; Étage 2 - 2 sanitaires 18; Étage 2 - 2 chambre 16; Étage 2 - 2 chambre 26; Étage 2 - 2 sanitaires 24; Étage 2 - 2 sanitaires 25; Étage 2 - 2 circulation 35; Étage 2 - 2 chambre 23; Étage 2 - 2 chambre 34; Étage 2 - 2 sanitaires 32; Étage 2 - 2 sanitaires 33; Étage 2 - 2 dégagement 03; Étage 2 - 2 chambre s/of 30; Étage 2 - 2 chambre 40; Étage 2 - 2 chambre 37; Étage 2 - 2 v o 38; Étage 2 - 2 chambre 36; Étage 2 - 2 chambre 21; Étage 2 - 2 sanitaires 29; Étage 2 - 2 rangement 28; Étage 2 - 2 chambre 27; Étage 2 - 2 chambre 14; Étage 2 - 2 v o 13; Étage 2 - 2 chambre 11; Étage 2 - 2 chambre 10	Identifiant : M0097 (P0097) Description : Enduit plâtre peint plafond	
Étage 2 - 2 chambre s/of 20; Étage 2 - 2 sanitaires 17; Étage 2 - 2 sanitaires 24; Étage 2 - 2 sanitaires 32; Étage 2 - 2 chambre s/of 30; Étage 2 - 2 chambre 40; Étage 2 - 2 chambre 37; Étage 2 - 2 chambre 36; Étage 2 - 2 sanitaires 29; Étage 2 - 2 chambre 14; Étage 2 - 2 chambre 11; Étage 2 - 2 chambre 10; Étage 3 - 3 chambre s/of 20	Identifiant : M0098 (P0098) Description : Colle de carrelage de sol	
Étage 2 - 2 chambre s/of 20; Étage 2 - 2 sanitaires 17; Étage 2 - 2 sanitaires 18; Étage 2 - 2 sanitaires 24; Étage 2 - 2 sanitaires 33; Étage 2 - 2 chambre s/of 30; Étage 2 - 2 chambre 40; Étage 2 - 2 chambre 37; Étage 2 - 2 chambre 36; Étage 2 - 2 sanitaires 29; Étage 2 - 2 chambre 14; Étage 2 - 2 chambre 11; Étage 2 - 2 chambre 10	Identifiant : M0099 (P0099) Description : Colle + ragréage	

Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 2 - 2 chambre s/of 20; Étage 2 - 2 sanitaires 17; Étage 2 - 2 sanitaires 18; Étage 2 - 2 sanitaires 24; Étage 2 - 2 sanitaires 25; Étage 2 - 2 sanitaires 32; Étage 2 - 2 sanitaires 33; Étage 2 - 2 chambre s/of 30; Étage 2 - 2 chambre 40; Étage 2 - 2 chambre 37; Étage 2 - 2 chambre 36; Étage 2 - 2 sanitaires 29; Étage 2 - 2 chambre 14; Étage 2 - 2 chambre 11; Étage 2 - 2 chambre 10	Identifiant : M0100 (P0100) Description : Colle de plinthe carrelage	
Étage 2 - 2 Dégagement 01; Étage 2 - 2 chambre s/of 20; Étage 2 - 2 circulation 15; Étage 2 - 2 chambre 19; Étage 2 - 2 sanitaires 17; Étage 2 - 2 sanitaires 18; Étage 2 - 2 chambre 16; Étage 2 - 2 chambre 26; Étage 2 - 2 sanitaires 24; Étage 2 - 2 sanitaires 25; Étage 2 - 2 circulation 35; Étage 2 - 2 chambre 23; Étage 2 - 2 chambre 34; Étage 2 - 2 sanitaires 33; Étage 2 - 2 chambre 31; Étage 2 - 2 dégagement 03; Étage 2 - 2 chambre s/of 30; Étage 2 - 2 chambre 40; Étage 2 - 2 chambre 37; Étage 2 - 2 v o 38; Étage 2 - 2 chambre 36; Étage 2 - 2 chambre 21; Étage 2 - 2 sanitaires 29; Étage 2 - 2 rangement 28; Étage 2 - 2 chambre 27; Étage 2 - 2 chambre 14; Étage 2 - 2 v o 13; Étage 2 - 2 chambre 11; Étage 2 - 2 chambre 10	Identifiant : M0101 (P0101) Description : Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	

Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 2 - 2 Dégagement 01; Étage 2 - 2 chambre s/of 20; Étage 2 - 2 circulation 15; Étage 2 - 2 chambre 19; Étage 2 - 2 sanitaires 17; Étage 2 - 2 sanitaires 18; Étage 2 - 2 chambre 16; Étage 2 - 2 chambre 26; Étage 2 - 2 sanitaires 24; Étage 2 - 2 sanitaires 25; Étage 2 - 2 circulation 35; Étage 2 - 2 chambre 23; Étage 2 - 2 chambre 34; Étage 2 - 2 sanitaires 33; Étage 2 - 2 chambre 31; Étage 2 - 2 dégagement 03; Étage 2 - 2 chambre s/of 30; Étage 2 - 2 chambre 40; Étage 2 - 2 chambre 37; Étage 2 - 2 v o 38; Étage 2 - 2 chambre 36; Étage 2 - 2 chambre 21; Étage 2 - 2 sanitaires 29; Étage 2 - 2 rangement 28; Étage 2 - 2 chambre 27; Étage 2 - 2 chambre 14; Étage 2 - 2 v o 13; Étage 2 - 2 chambre 11; Étage 2 - 2 chambre 10	Identifiant : M0102 (P0102) Description : Enduit plâtre sur mur béton	
Étage 2 - 2 chambre s/of 20; Étage 2 - 2 sanitaires 17; Étage 2 - 2 sanitaires 18; Étage 2 - 2 sanitaires 24; Étage 2 - 2 sanitaires 25; Étage 2 - 2 sanitaires 32; Étage 2 - 2 sanitaires 33; Étage 2 - 2 chambre s/of 30; Étage 2 - 2 chambre 40; Étage 2 - 2 chambre 37; Étage 2 - 2 chambre 36; Étage 2 - 2 sanitaires 29; Étage 2 - 2 chambre 14; Étage 2 - 2 chambre 11; Étage 2 - 2 chambre 10	Identifiant : M0103 (P0103) Description : Colle de faïence	

Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 2 - 2 Dégagement 01; Étage 2 - 2 chambre s/of 20; Étage 2 - 2 circulation 15; Étage 2 - 2 chambre 19; Étage 2 - 2 sanitaires 17; Étage 2 - 2 sanitaires 18; Étage 2 - 2 chambre 16; Étage 2 - 2 chambre 26; Étage 2 - 2 sanitaires 24; Étage 2 - 2 sanitaires 25; Étage 2 - 2 circulation 35; Étage 2 - 2 chambre 23; Étage 2 - 2 chambre 34; Étage 2 - 2 sanitaires 33; Étage 2 - 2 chambre 31; Étage 2 - 2 dégagement 03; Étage 2 - 2 chambre s/of 30; Étage 2 - 2 chambre 40; Étage 2 - 2 chambre 37; Étage 2 - 2 v o 38; Étage 2 - 2 chambre 36; Étage 2 - 2 chambre 21; Étage 2 - 2 sanitaires 29; Étage 2 - 2 rangement 28; Étage 2 - 2 chambre 27; Étage 2 - 2 chambre 14; Étage 2 - 2 v o 13; Étage 2 - 2 chambre 11; Étage 2 - 2 chambre 10	Identifiant : M0104 (P0104) Description : Peinture radiateurs	
Étage 2 - 2 Dégagement 01; Étage 2 - 2 chambre s/of 20; Étage 2 - 2 circulation 15; Étage 2 - 2 chambre 19; Étage 2 - 2 sanitaires 17; Étage 2 - 2 sanitaires 18; Étage 2 - 2 chambre 16; Étage 2 - 2 chambre 26; Étage 2 - 2 sanitaires 24; Étage 2 - 2 sanitaires 25; Étage 2 - 2 circulation 35; Étage 2 - 2 chambre 23; Étage 2 - 2 chambre 34; Étage 2 - 2 sanitaires 33; Étage 2 - 2 chambre 31; Étage 2 - 2 dégagement 03; Étage 2 - 2 chambre s/of 30; Étage 2 - 2 chambre 40; Étage 2 - 2 chambre 37; Étage 2 - 2 v o 38; Étage 2 - 2 chambre 36; Étage 2 - 2 chambre 21; Étage 2 - 2 sanitaires 29; Étage 2 - 2 rangement 28; Étage 2 - 2 chambre 27; Étage 2 - 2 chambre 14; Étage 2 - 2 v o 13; Étage 2 - 2 chambre 11; Étage 2 - 2 chambre 10	Identifiant : M0105 (P0105) Description : Peinture Canalisations	

Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 2 - 2 Dégagement 01; Étage 2 - 2 chambre s/of 20; Étage 2 - 2 circulation 15; Étage 2 - 2 chambre 19; Étage 2 - 2 sanitaires 17; Étage 2 - 2 sanitaires 18; Étage 2 - 2 chambre 16; Étage 2 - 2 chambre 26; Étage 2 - 2 sanitaires 24; Étage 2 - 2 sanitaires 25; Étage 2 - 2 circulation 35; Étage 2 - 2 chambre 23; Étage 2 - 2 chambre 34; Étage 2 - 2 sanitaires 33; Étage 2 - 2 chambre 31; Étage 2 - 2 dégagement 03; Étage 2 - 2 chambre s/of 30; Étage 2 - 2 chambre 40; Étage 2 - 2 chambre 37; Étage 2 - 2 v o 38; Étage 2 - 2 chambre 36; Étage 2 - 2 chambre 21; Étage 2 - 2 sanitaires 29; Étage 2 - 2 rangement 28; Étage 2 - 2 chambre 27; Étage 2 - 2 chambre 14; Étage 2 - 2 v o 13; Étage 2 - 2 chambre 11; Étage 2 - 2 chambre 10	Identifiant : M0106 (P0106) Description : Enduit plâtre + peinture de plafond	
Étage 3 - 3 circulation 15	Identifiant : M0107 (P0107) Description : Joint d'étanchéité ouvrant de porte battantes	

Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 3 - 3 Dégagement 01; Étage 3 - 3 chambre s/of 20; Étage 3 - 3 circulation 15; Étage 3 - 3 sanitaires 17; Étage 3 - 3 sanitaires 18; Étage 3 - 3 chambre 16; Étage 3 - 3 chambre 26; Étage 3 - 3 sanitaires 24; Étage 3 - 3 sanitaires 25; Étage 3 - 3 circulation 35; Étage 3 - 3 chambre 23; Étage 3 - 3 chambre 34; Étage 3 - 3 sanitaires 32; Étage 3 - 3 sanitaires 33; Étage 3 - 3 chambre 31; Étage 3 - 3 dégagement 03; Étage 3 - 3 chambre s/of 30; Étage 3 - 3 chambre 40; Étage 3 - 3 chambre 37; Étage 3 - 3 v o 38; Étage 3 - 3 chambre 36; Étage 3 - 3 chambre 21; Étage 3 - 3 sanitaires 29; Étage 3 - 3 rangement 28; Étage 3 - 3 chambre 27; Étage 3 - 3 chambre 14; Étage 3 - 3 v o 13; Étage 3 - 3 chambre 11; Étage 3 - 3 chambre 10	Identifiant : M0108 (P0108) Description : Colle de carrelage de sol	
Étage 3 - 3 Dégagement 01; Étage 3 - 3 chambre s/of 20; Étage 3 - 3 circulation 15; Étage 3 - 3 sanitaires 17; Étage 3 - 3 sanitaires 18; Étage 3 - 3 chambre 16; Étage 3 - 3 chambre 26; Étage 3 - 3 sanitaires 24; Étage 3 - 3 sanitaires 25; Étage 3 - 3 circulation 35; Étage 3 - 3 chambre 23; Étage 3 - 3 chambre 34; Étage 3 - 3 sanitaires 32; Étage 3 - 3 sanitaires 33; Étage 3 - 3 chambre 31; Étage 3 - 3 dégagement 03; Étage 3 - 3 chambre s/of 30; Étage 3 - 3 chambre 40; Étage 3 - 3 chambre 37; Étage 3 - 3 v o 38; Étage 3 - 3 chambre 36; Étage 3 - 3 chambre 21; Étage 3 - 3 sanitaires 29; Étage 3 - 3 rangement 28; Étage 3 - 3 chambre 27; Étage 3 - 3 chambre 14; Étage 3 - 3 v o 13; Étage 3 - 3 chambre 11; Étage 3 - 3 chambre 10	Identifiant : M0109 (P0109) Description : Colle + ragréage	

Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 3 - 3 Dégagement 01; Étage 3 - 3 chambre s/of 20; Étage 3 - 3 circulation 15; Étage 3 - 3 sanitaires 17; Étage 3 - 3 sanitaires 18; Étage 3 - 3 chambre 16; Étage 3 - 3 chambre 26; Étage 3 - 3 sanitaires 24; Étage 3 - 3 sanitaires 25; Étage 3 - 3 circulation 35; Étage 3 - 3 chambre 23; Étage 3 - 3 chambre 34; Étage 3 - 3 sanitaires 32; Étage 3 - 3 sanitaires 33; Étage 3 - 3 chambre 31; Étage 3 - 3 dégagement 03; Étage 3 - 3 chambre s/of 30; Étage 3 - 3 chambre 40; Étage 3 - 3 chambre 37; Étage 3 - 3 v o 38; Étage 3 - 3 chambre 36; Étage 3 - 3 chambre 21; Étage 3 - 3 sanitaires 29; Étage 3 - 3 rangement 28; Étage 3 - 3 chambre 27; Étage 3 - 3 chambre 14; Étage 3 - 3 v o 13; Étage 3 - 3 chambre 11; Étage 3 - 3 chambre 10	Identifiant : M0110 (P0110) Description : Colle de plinthe carrelage	
Étage 3 - 3 Dégagement 01; Étage 3 - 3 chambre s/of 20; Étage 3 - 3 circulation 15; Étage 3 - 3 sanitaires 17; Étage 3 - 3 sanitaires 18; Étage 3 - 3 chambre 16; Étage 3 - 3 chambre 26; Étage 3 - 3 sanitaires 24; Étage 3 - 3 sanitaires 25; Étage 3 - 3 circulation 35; Étage 3 - 3 chambre 23; Étage 3 - 3 chambre 34; Étage 3 - 3 sanitaires 32; Étage 3 - 3 sanitaires 33; Étage 3 - 3 chambre 31; Étage 3 - 3 dégagement 03; Étage 3 - 3 chambre s/of 30; Étage 3 - 3 chambre 40; Étage 3 - 3 chambre 37; Étage 3 - 3 v o 38; Étage 3 - 3 chambre 36; Étage 3 - 3 chambre 21; Étage 3 - 3 sanitaires 29; Étage 3 - 3 rangement 28; Étage 3 - 3 chambre 27; Étage 3 - 3 chambre 14; Étage 3 - 3 v o 13; Étage 3 - 3 chambre 11; Étage 3 - 3 chambre 10	Identifiant : M0111 (P0111) Description : Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	

Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 3 - 3 Dégagement 01; Étage 3 - 3 chambre s/of 20; Étage 3 - 3 circulation 15; Étage 3 - 3 sanitaires 17; Étage 3 - 3 sanitaires 18; Étage 3 - 3 chambre 16; Étage 3 - 3 chambre 26; Étage 3 - 3 sanitaires 24; Étage 3 - 3 sanitaires 25; Étage 3 - 3 circulation 35; Étage 3 - 3 chambre 23; Étage 3 - 3 chambre 34; Étage 3 - 3 sanitaires 32; Étage 3 - 3 sanitaires 33; Étage 3 - 3 chambre 31; Étage 3 - 3 dégagement 03; Étage 3 - 3 chambre s/of 30; Étage 3 - 3 chambre 40; Étage 3 - 3 chambre 37; Étage 3 - 3 v o 38; Étage 3 - 3 chambre 36; Étage 3 - 3 chambre 21; Étage 3 - 3 sanitaires 29; Étage 3 - 3 rangement 28; Étage 3 - 3 chambre 27; Étage 3 - 3 chambre 14; Étage 3 - 3 v o 13; Étage 3 - 3 chambre 11; Étage 3 - 3 chambre 10	Identifiant : M0112 (P0112) Description : Enduit plâtre sur mur béton	
Étage 3 - 3 Dégagement 01; Étage 3 - 3 chambre s/of 20; Étage 3 - 3 circulation 15; Étage 3 - 3 sanitaires 17; Étage 3 - 3 sanitaires 18; Étage 3 - 3 chambre 16; Étage 3 - 3 chambre 26; Étage 3 - 3 sanitaires 24; Étage 3 - 3 sanitaires 25; Étage 3 - 3 circulation 35; Étage 3 - 3 chambre 23; Étage 3 - 3 chambre 34; Étage 3 - 3 sanitaires 32; Étage 3 - 3 sanitaires 33; Étage 3 - 3 chambre 31; Étage 3 - 3 dégagement 03; Étage 3 - 3 chambre s/of 30; Étage 3 - 3 chambre 40; Étage 3 - 3 chambre 37; Étage 3 - 3 v o 38; Étage 3 - 3 chambre 36; Étage 3 - 3 chambre 21; Étage 3 - 3 sanitaires 29; Étage 3 - 3 rangement 28; Étage 3 - 3 chambre 27; Étage 3 - 3 chambre 14; Étage 3 - 3 v o 13; Étage 3 - 3 chambre 11; Étage 3 - 3 chambre 10	Identifiant : M0113 (P0113) Description : Peinture radiateurs	

Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 3 - 3 Dégagement 01; Étage 3 - 3 chambre s/of 20; Étage 3 - 3 circulation 15; Étage 3 - 3 sanitaires 17; Étage 3 - 3 sanitaires 18; Étage 3 - 3 chambre 16; Étage 3 - 3 chambre 26; Étage 3 - 3 sanitaires 24; Étage 3 - 3 sanitaires 25; Étage 3 - 3 circulation 35; Étage 3 - 3 chambre 23; Étage 3 - 3 chambre 34; Étage 3 - 3 sanitaires 32; Étage 3 - 3 sanitaires 33; Étage 3 - 3 chambre 31; Étage 3 - 3 dégagement 03; Étage 3 - 3 chambre s/of 30; Étage 3 - 3 chambre 40; Étage 3 - 3 chambre 37; Étage 3 - 3 v o 38; Étage 3 - 3 chambre 36; Étage 3 - 3 chambre 21; Étage 3 - 3 sanitaires 29; Étage 3 - 3 rangement 28; Étage 3 - 3 chambre 27; Étage 3 - 3 chambre 14; Étage 3 - 3 v o 13; Étage 3 - 3 chambre 11; Étage 3 - 3 chambre 10	Identifiant : M0114 (P0114) Description : Peinture Canalisations	
Étage 3 - 3 Dégagement 01; Étage 3 - 3 chambre s/of 20; Étage 3 - 3 circulation 15; Étage 3 - 3 sanitaires 17; Étage 3 - 3 sanitaires 18; Étage 3 - 3 chambre 16; Étage 3 - 3 chambre 26; Étage 3 - 3 sanitaires 24; Étage 3 - 3 sanitaires 25; Étage 3 - 3 circulation 35; Étage 3 - 3 chambre 23; Étage 3 - 3 chambre 34; Étage 3 - 3 sanitaires 32; Étage 3 - 3 sanitaires 33; Étage 3 - 3 chambre 31; Étage 3 - 3 dégagement 03; Étage 3 - 3 chambre s/of 30; Étage 3 - 3 chambre 40; Étage 3 - 3 chambre 37; Étage 3 - 3 v o 38; Étage 3 - 3 chambre 36; Étage 3 - 3 chambre 21; Étage 3 - 3 sanitaires 29; Étage 3 - 3 rangement 28; Étage 3 - 3 chambre 27; Étage 3 - 3 chambre 14; Étage 3 - 3 v o 13; Étage 3 - 3 chambre 11; Étage 3 - 3 chambre 10	Identifiant : M0115 (P0115) Description : Enduit plâtre + peinture de plafond	

Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 3 - 3 chambre s/of 20; Étage 3 - 3 sanitaires 17; Étage 3 - 3 sanitaires 18; Étage 3 - 3 sanitaires 24; Étage 3 - 3 sanitaires 25; Étage 3 - 3 sanitaires 32; Étage 3 - 3 sanitaires 33; Étage 3 - 3 chambre s/of 30; Étage 3 - 3 chambre 40; Étage 3 - 3 chambre 37; Étage 3 - 3 chambre 36; Étage 3 - 3 sanitaires 29; Étage 3 - 3 chambre 14; Étage 3 - 3 chambre 11; Étage 3 - 3 chambre 10	Identifiant : M0116 (P0116) Description : Colle de carrelage de sol	
Étage 3 - 3 chambre s/of 20; Étage 3 - 3 sanitaires 17; Étage 3 - 3 sanitaires 24; Étage 3 - 3 sanitaires 25; Étage 3 - 3 sanitaires 32; Étage 3 - 3 sanitaires 33; Étage 3 - 3 chambre s/of 30; Étage 3 - 3 chambre 40; Étage 3 - 3 chambre 37; Étage 3 - 3 chambre 36; Étage 3 - 3 sanitaires 29; Étage 3 - 3 chambre 14; Étage 3 - 3 chambre 11; Étage 3 - 3 chambre 10	Identifiant : M0117 (P0117) Description : Colle + ragréage	
Étage 3 - 3 chambre s/of 20; Étage 3 - 3 sanitaires 17; Étage 3 - 3 sanitaires 18; Étage 3 - 3 sanitaires 24; Étage 3 - 3 sanitaires 25; Étage 3 - 3 sanitaires 32; Étage 3 - 3 sanitaires 33; Étage 3 - 3 chambre s/of 30; Étage 3 - 3 chambre 40; Étage 3 - 3 chambre 37; Étage 3 - 3 chambre 36; Étage 3 - 3 sanitaires 29; Étage 3 - 3 chambre 14; Étage 3 - 3 chambre 11; Étage 3 - 3 chambre 10	Identifiant : M0118 (P0118) Description : Colle de plinthe carrelage	

Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 3 - 3 Dégagement 01; Étage 3 - 3 chambre s/of 20; Étage 3 - 3 circulation 15; Étage 3 - 3 chambre 19; Étage 3 - 3 sanitaires 18; Étage 3 - 3 chambre 16; Étage 3 - 3 chambre 26; Étage 3 - 3 sanitaires 24; Étage 3 - 3 sanitaires 25; Étage 3 - 3 circulation 35; Étage 3 - 3 chambre 23; Étage 3 - 3 chambre 34; Étage 3 - 3 sanitaires 32; Étage 3 - 3 sanitaires 33; Étage 3 - 3 chambre 31; Étage 3 - 3 dégagement 03; Étage 3 - 3 chambre s/of 30; Étage 3 - 3 chambre 40; Étage 3 - 3 chambre 37; Étage 3 - 3 v o 38; Étage 3 - 3 chambre 36; Étage 3 - 3 chambre 21; Étage 3 - 3 sanitaires 29; Étage 3 - 3 rangement 28; Étage 3 - 3 chambre 27; Étage 3 - 3 chambre 14; Étage 3 - 3 v o 13; Étage 3 - 3 chambre 11; Étage 3 - 3 chambre 10	Identifiant : M0119 (P0119) Description : Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	
Étage 3 - 3 Dégagement 01; Étage 3 - 3 chambre s/of 20; Étage 3 - 3 circulation 15; Étage 3 - 3 chambre 19; Étage 3 - 3 sanitaires 17; Étage 3 - 3 sanitaires 18; Étage 3 - 3 chambre 16; Étage 3 - 3 chambre 26; Étage 3 - 3 sanitaires 24; Étage 3 - 3 sanitaires 25; Étage 3 - 3 circulation 35; Étage 3 - 3 chambre 23; Étage 3 - 3 chambre 34; Étage 3 - 3 sanitaires 32; Étage 3 - 3 sanitaires 33; Étage 3 - 3 chambre 31; Étage 3 - 3 dégagement 03; Étage 3 - 3 chambre s/of 30; Étage 3 - 3 chambre 40; Étage 3 - 3 chambre 37; Étage 3 - 3 v o 38; Étage 3 - 3 chambre 36; Étage 3 - 3 chambre 21; Étage 3 - 3 sanitaires 29; Étage 3 - 3 rangement 28; Étage 3 - 3 chambre 27; Étage 3 - 3 chambre 14; Étage 3 - 3 v o 13; Étage 3 - 3 chambre 11; Étage 3 - 3 chambre 10	Identifiant : M0120 (P0120) Description : Enduit plâtre sur mur béton	

Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 3 - 3 Dégagement 01; Étage 3 - 3 chambre s/of 20; Étage 3 - 3 circulation 15; Étage 3 - 3 chambre 19; Étage 3 - 3 sanitaires 18; Étage 3 - 3 chambre 16; Étage 3 - 3 chambre 26; Étage 3 - 3 sanitaires 24; Étage 3 - 3 sanitaires 25; Étage 3 - 3 circulation 35; Étage 3 - 3 chambre 23; Étage 3 - 3 chambre 34; Étage 3 - 3 sanitaires 32; Étage 3 - 3 sanitaires 33; Étage 3 - 3 chambre 31; Étage 3 - 3 dégagement 03; Étage 3 - 3 chambre s/of 30; Étage 3 - 3 chambre 40; Étage 3 - 3 chambre 37; Étage 3 - 3 v o 38; Étage 3 - 3 chambre 36; Étage 3 - 3 chambre 21; Étage 3 - 3 sanitaires 29; Étage 3 - 3 rangement 28; Étage 3 - 3 chambre 27; Étage 3 - 3 chambre 14; Étage 3 - 3 v o 13; Étage 3 - 3 chambre 11; Étage 3 - 3 chambre 10	Identifiant : M0122 (P0122) Description : Peinture radiateurs	
Étage 3 - 3 Dégagement 01; Étage 3 - 3 chambre s/of 20; Étage 3 - 3 circulation 15; Étage 3 - 3 chambre 19; Étage 3 - 3 sanitaires 18; Étage 3 - 3 chambre 16; Étage 3 - 3 chambre 26; Étage 3 - 3 sanitaires 24; Étage 3 - 3 sanitaires 25; Étage 3 - 3 circulation 35; Étage 3 - 3 chambre 23; Étage 3 - 3 chambre 34; Étage 3 - 3 sanitaires 32; Étage 3 - 3 sanitaires 33; Étage 3 - 3 chambre 31; Étage 3 - 3 dégagement 03; Étage 3 - 3 chambre s/of 30; Étage 3 - 3 chambre 40; Étage 3 - 3 chambre 37; Étage 3 - 3 v o 38; Étage 3 - 3 chambre 36; Étage 3 - 3 chambre 21; Étage 3 - 3 sanitaires 29; Étage 3 - 3 rangement 28; Étage 3 - 3 chambre 27; Étage 3 - 3 chambre 14; Étage 3 - 3 v o 13; Étage 3 - 3 chambre 11; Étage 3 - 3 chambre 10	Identifiant : M0123 (P0123) Description : Peinture Canalisations	

Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 3 - 3 Dégagement 01; Étage 3 - 3 chambre s/of 20; Étage 3 - 3 circulation 15; Étage 3 - 3 chambre 19; Étage 3 - 3 sanitaires 18; Étage 3 - 3 chambre 16; Étage 3 - 3 chambre 26; Étage 3 - 3 sanitaires 24; Étage 3 - 3 sanitaires 25; Étage 3 - 3 circulation 35; Étage 3 - 3 chambre 23; Étage 3 - 3 chambre 34; Étage 3 - 3 sanitaires 32; Étage 3 - 3 sanitaires 33; Étage 3 - 3 chambre 31; Étage 3 - 3 dégagement 03; Étage 3 - 3 chambre s/of 30; Étage 3 - 3 chambre 40; Étage 3 - 3 chambre 37; Étage 3 - 3 v o 38; Étage 3 - 3 chambre 36; Étage 3 - 3 chambre 21; Étage 3 - 3 sanitaires 29; Étage 3 - 3 rangement 28; Étage 3 - 3 chambre 27; Étage 3 - 3 chambre 14; Étage 3 - 3 v o 13; Étage 3 - 3 chambre 11; Étage 3 - 3 chambre 10	Identifiant : M0124 (P0124) Description : Enduit plâtre + peinture de plafond	
Pignon gauche	Identifiant : M0126 (P0126) Description : Peinture Rambarde métal	
Façade avant; Pignon droit; Pignon gauche	Identifiant : M0127 (P0127) Description : Colle de carrelage de sol	

Localisation	Description du matériau	Photo
Façade avant; Pignon droit; Pignon gauche	Identifiant : M0128 (P0128) Description : Colle de carrelage de sol	
Pignon droit	Identifiant : M0131 (P0131) Description : Joint chassis-vitrage	
Sous-sol - Vide sanitaire sous préau	Identifiant : M0136 (P0136) Description : Calorifugeage Enveloppe	
Sous-sol - Vide sanitaire sous préau	Identifiant : M0137 (P0137) Description : Calorifugeage	



Localisation	Description du matériau	Photo
Sous-sol - Vide sanitaire sous préau	Identifiant : M0138 (P0138) Description : Calorifugeage mousse 26 6 84	
Façade avant; Façade arrière; Pignon droit; Pignon gauche	Identifiant : M0139 (P0139; P0140; P0141; P0142) Description : Joint compribande chassis-maçonnerie	



D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d'amiante

Localisation	Description du matériau
Néant	-

D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n'a pas été possible de conclure à la présence ou absence d'amiante

Localisation	Description du matériau	Justification de non prélèvement
Néant	-	-

D.6. Zones non visitées


Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Justification
Néant	-	-

Nota : Il est rappelé aux propriétaires d'immeubles d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, l'obligation de conserver le présent rapport ou pré-rapport le cas échéant, et de le transmettre à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

Fait à **ANGERS**, le **22/10/2025**

Par : **NICOL Thibaut**

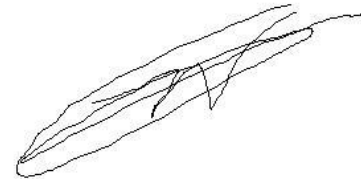

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **LCC QUALIXPERT - 17 rue Borrel - 81100 CASTRES**

E. Annexes au rapport

E.1. Fiche d'identification et de cotation des prélèvements


Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0001	Béton	Sous-sol - Pièce 1	
P0002	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Sous-sol - Pièce 1	
P0003	Enduit plâtre sur mur béton	Sous-sol - Pièce 1	
P0004	Enveloppe de Calorifugeage	Sous-sol - Pièce 1	
P0005	Calorifugeage	Sous-sol - Pièce 1	
P0006	Enduit plâtre peint plafond	Sous-sol - Pièce 1	
P0007	Peinture radiateurs	Sous-sol - Pièce 3	
P0008	Peinture Canalisation	Sous-sol - Pièce 19	
P0009	Conduit fibres-ciment	Sous-sol - Pièce 6	
P0010	Béton	Sous-sol - Pièce 1	
P0011	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Sous-sol - Pièce 1	
P0012	Enduit plâtre sur mur béton	Sous-sol - Pièce 1	
P0013	Peinture radiateurs	Sous-sol - Pièce 20	
P0014	Peinture Canalisation	Sous-sol - Pièce 20	
P0015	Enveloppe de Calorifugeage	Sous-sol - Pièce 20	
P0016	Calorifugeage	Sous-sol - Pièce 20	
P0017	Enduit plâtre peint plafond	Sous-sol - Pièce 1	
P0018	Béton joint de parpaing	Combles - Pièce 1	
P0019	Panneaux de fibralith plafond	Combles - Pièce 1	
P0020	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Combles - Pièce 1	
P0021	Gaine fibres-ciment	Combles - Pièce 1	
P0022	Conduit fibres-ciment	Combles - Pièce 1	
P0023	Mastic de gaine métal	Combles - Pièce 1	
P0024	Isolant	Combles - Pièce 1	
P0025	Béton joint de parpaing	Combles - Pièce 7	
P0026	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Combles - Pièce 7	
P0027	Mastic de gaine métal	Combles - Pièce 7	
P0028	Enduit ciment + peinture sur conduit de cheminée	Combles - Pièce 4	
P0029	Enduit ciment + peinture sur conduit de cheminée	Combles - Pièce 1	
P0030	Colle de carrelage de sol	RDC - bureau compta 26	
P0031	Colle + ragréage	RDC - bureau compta 26	
P0032	Colle de plinthe carrelage	RDC - bureau compta 26	
P0033	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	RDC - bureau compta 26	
P0034	Enduit plâtre sur mur béton	RDC - bureau compta 26	
P0035	Peinture radiateurs	RDC - bureau compta 26	
P0036	Peinture canalisation	RDC - bureau compta 26	
P0037	Enduit plâtre peint plafond	RDC - bureau compta 26	
P0038	Colle de carrelage de sol	RDC - Secrétariat 27	
P0039	Colle + ragréage	RDC - Secrétariat 27	
P0040	Enduit plâtre sur mur béton	RDC - Secrétariat 27	
P0041	Colle de faïence	RDC - Secrétariat 27	
P0042	Peinture radiateurs	RDC - Secrétariat 27	
P0043	Peinture Canalisation	RDC - Secrétariat 27	
P0044	Enduit plâtre peint plafond	RDC - Secrétariat 27	
P0045	Colle de plinthe carrelage	RDC - Secrétariat 27	
P0046	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	RDC - sanitaire 32	
P0047	Faux plafond	RDC - circulation 15	
P0048	Gaine fibres-ciment	RDC - magasin	
P0049	Colle de faïence	RDC - bureau off CIE 23	
P0050	Colle de faïence	RDC - bureau semaine 31	
P0051	Joint chassis-vitrage	Façade avant	
P0052	Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenêtre	Façade avant	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0053	Mastic vitrier	Façade avant	
P0054	Mastic vitrier	Façade arrière	
P0055	Colle de marche en pierre	Façade avant	
P0056	Colle de marche en pierre	Pignon droit	
P0057	Enduit ciment sur soubassement	Façade avant	
P0058	Enduit ciment sur mur béton	Façade avant	
P0059	Enduit ciment sur modénature	Façade avant	
P0060	Enduit ciment sur appui fenêtre	Façade avant	
P0061	Enduit ciment sur soubassement	Façade arrière	
P0062	Enduit ciment sur mur béton	Façade arrière	
P0063	Enduit ciment sur modénature	Façade arrière	
P0064	Enduit ciment sur appui fenêtre	Façade arrière	
P0065	Béton sol sur rampe	Façade arrière	
P0066	Enduit ciment sur muret	Façade arrière	
P0067	Béton sol	Façade arrière	
P0068	Calorifugeage	Façade arrière	
P0069	Joint d'étanchéité de chassis	RDC - bureau boi 19	
P0070	Colle de carrelage de sol	Étage 1 - 1 chambre 19	
P0071	Colle + ragréage	Étage 1 - 1 chambre 19	
P0072	Colle de plinthe carrelage	Étage 1 - 1 chambre 19	
P0073	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Étage 1 - 1 chambre 19	
P0074	Enduit plâtre sur mur béton	Étage 1 - 1 chambre 19	
P0075	Peinture radiateurs	Étage 1 - 1 chambre 19	
P0076	Peinture Canalisations	Étage 1 - 1 chambre 19	
P0077	Enduit plâtre + peinture de plafond	Étage 1 - 1 chambre 19	
P0078	Colle de carrelage de sol	Étage 1 - 1 sanitaire 17	
P0079	Colle + ragréage	Étage 1 - 1 sanitaire 17	
P0080	Colle de faïence	Étage 1 - 1 sanitaire 17	
P0081	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Étage 1 - 1 sanitaire 17	
P0082	Enduit plâtre sur mur béton	Étage 1 - 1 sanitaire 17	
P0083	Colle de faïence	Étage 1 - 1 sanitaire 17	
P0084	Peinture radiateurs	Étage 1 - 1 sanitaire 17	
P0085	Peinture Canalisations	Étage 1 - 1 sanitaire 17	
P0086	Enduit plâtre + peinture de plafond	Étage 1 - 1 sanitaire 17	
P0087	Joint d'étanchéité ouvrant de porte battantes	RDC - circulation 15	
P0088	Joint d'étanchéité ouvrant de porte battantes	Étage 1 - 1 circulation 15	
P0089	Joint d'étanchéité ouvrant de porte battantes	Étage 2 - 2 circulation 35	
P0090	Colle de carrelage de sol	Étage 2 - 2 chambre 31	
P0091	Colle + ragréage	Étage 2 - 2 chambre 31	
P0092	Colle de plinthe carrelage	Étage 2 - 2 chambre 31	
P0093	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Étage 2 - 2 chambre 31	
P0094	Enduit plâtre sur mur béton	Étage 2 - 2 chambre 31	
P0095	Peinture radiateurs	Étage 2 - 2 chambre 31	
P0096	Peinture Canalisations	Étage 2 - 2 chambre 31	
P0097	Enduit plâtre peint plafond	Étage 2 - 2 chambre 31	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0098	Colle de carrelage de sol	Étage 2 - 2 sanitaires 32	
P0099	Colle + ragréage	Étage 2 - 2 sanitaires 32	
P0100	Colle de plinthe carrelage	Étage 2 - 2 sanitaires 32	
P0101	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Étage 2 - 2 sanitaires 32	
P0102	Enduit plâtre sur mur béton	Étage 2 - 2 sanitaires 32	
P0103	Colle de faïence	Étage 2 - 2 sanitaires 32	
P0104	Peinture radiateurs	Étage 2 - 2 sanitaires 32	
P0105	Peinture Canalisations	Étage 2 - 2 sanitaires 32	
P0106	Enduit plâtre + peinture de plafond	Étage 2 - 2 sanitaires 32	
P0107	Joint d'étanchéité ouvrant de porte battantes	Étage 3 - 3 circulation 15	
P0108	Colle de carrelage de sol	Étage 3 - 3 chambre 19	
P0109	Colle + ragréage	Étage 3 - 3 chambre 19	
P0110	Colle de plinthe carrelage	Étage 3 - 3 chambre 19	
P0111	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Étage 3 - 3 chambre 19	
P0112	Enduit plâtre sur mur béton	Étage 3 - 3 chambre 19	
P0113	Peinture radiateurs	Étage 3 - 3 chambre 19	
P0114	Peinture Canalisations	Étage 3 - 3 chambre 19	
P0115	Enduit plâtre + peinture de plafond	Étage 3 - 3 chambre 19	
P0116	Colle de carrelage de sol	Étage 3 - 3 sanitaires 17	
P0117	Colle + ragréage	Étage 3 - 3 sanitaires 17	
P0118	Colle de plinthe carrelage	Étage 3 - 3 sanitaires 17	
P0119	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Étage 3 - 3 sanitaires 17	
P0120	Enduit plâtre sur mur béton	Étage 3 - 3 sanitaires 17	
P0121	Colle de faïence	Étage 3 - 3 sanitaires 17	
P0122	Peinture radiateurs	Étage 3 - 3 sanitaires 17	
P0123	Peinture Canalisations	Étage 3 - 3 sanitaires 17	
P0124	Enduit plâtre + peinture de plafond	Étage 3 - 3 sanitaires 17	
P0125	Conduit fibres-ciment	Étage 3 - 3 sanitaires 25	
P0126	Peinture Rambarde métal	Pignon droit	
P0127	Colle de carrelage de sol	Pignon droit	
P0128	Colle de carrelage de sol	Pignon droit	
P0129	Béton Poteau	Pignon droit	
P0130	Béton Poteau	Pignon droit	
P0131	Joint chassis-vitrage	Pignon droit	
P0132	Béton poutres	Pignon droit	
P0133	Béton poutres	Pignon droit	
P0134	Béton préau	Pignon droit	
P0135	Béton préau	Pignon droit	
P0136	Calorifugeage Enveloppe	Sous-sol - Vide sanitaire sous préau	
P0137	Calorifugeage	Sous-sol - Vide sanitaire sous préau	
P0138	Calorifugeage mousse 26 6 84	Sous-sol - Vide sanitaire sous préau	
P0139	Joint compribande chassis-maçonnerie	Façade arrière	
P0140	Joint compribande chassis-maçonnerie	Façade avant	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0141	Joint compribande chassis-maçonnerie	Façade arrière	
P0142	Joint compribande chassis-maçonnerie	Façade arrière	

E.2. Planches de repérage

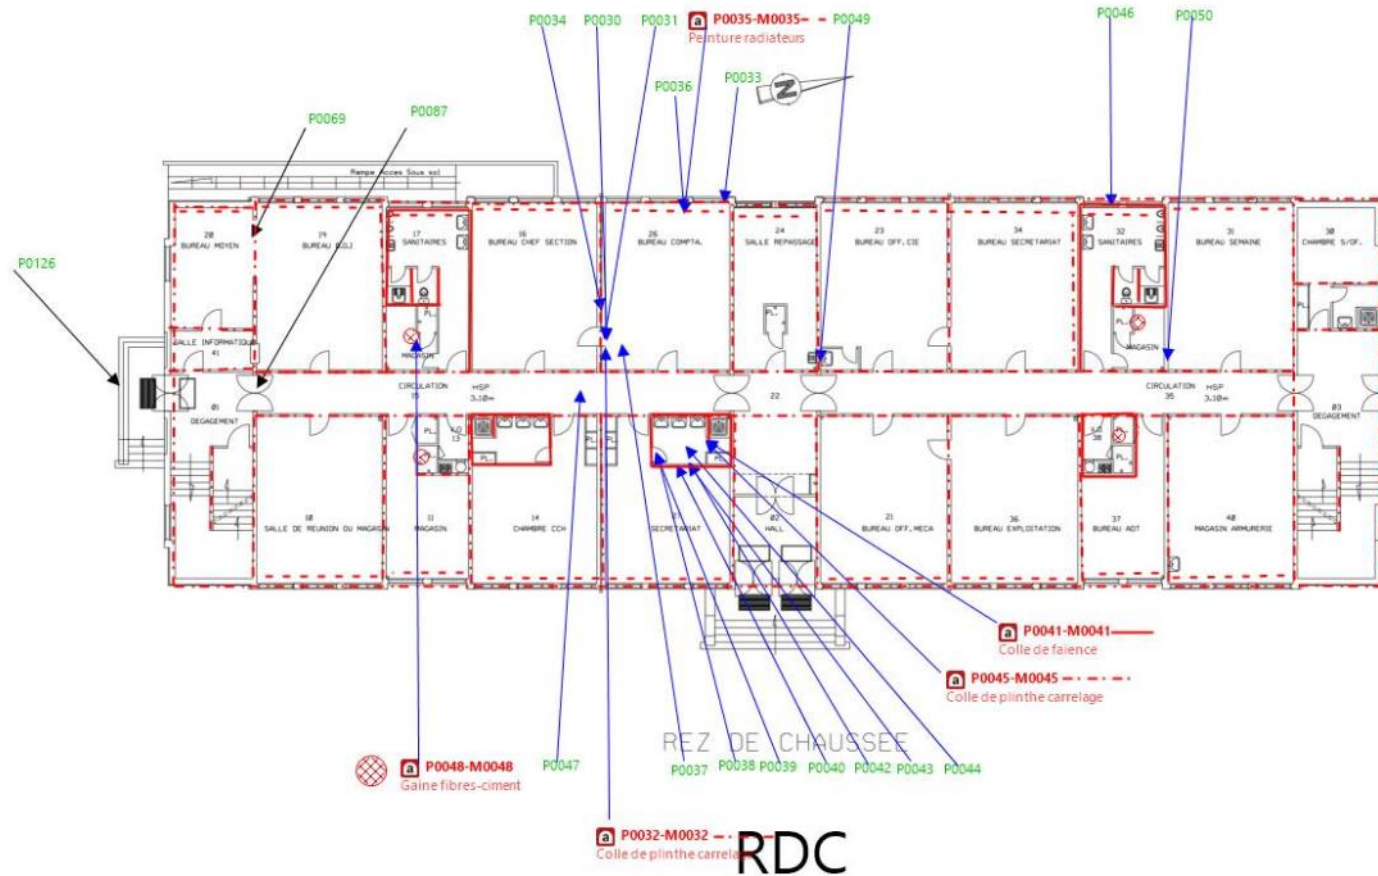

Annexe au rapport : ESIDR2_01_49_20250120_DAT_02


Propriétaire : ESID DE RENNES
1 rue du Garigliano - BP 14
35998 RENNES CEDEX 9

Bien : Bâtiment 021
Quartier BERTHEZENE
49000 ANGERS

Etabli par : NICOL Thibaut
Société : AED Groupe
Le : 22/10/2025

Croquis 1 / 8
Version : V02
du : 22/10/2025


PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

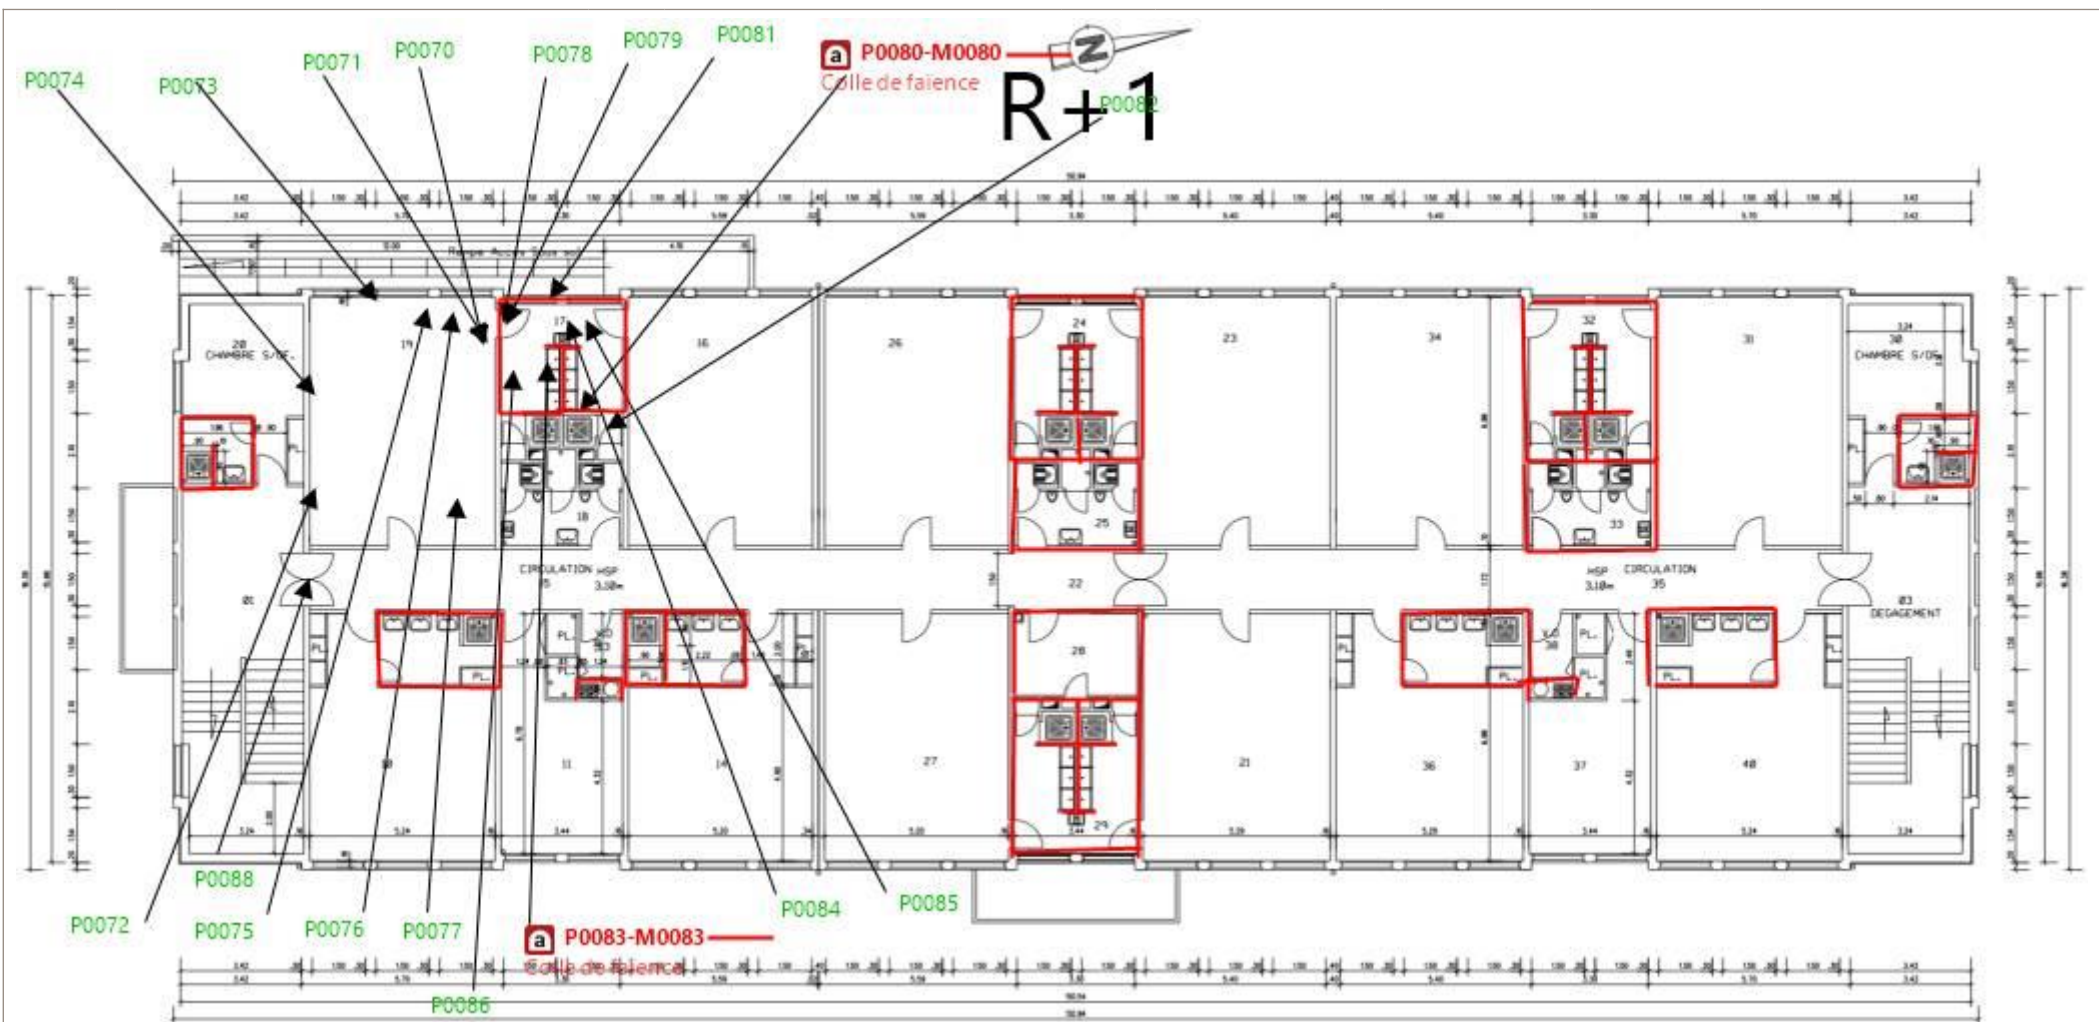

Annexe au rapport : ESIDR2_01_49_20250120_DAT_02

Propriétaire : ESID DE RENNES
1 rue du Garigliano - BP 14
35998 RENNES CEDEX 9Bien : Bâtiment 021
Quartier BERTHEZENE
49000 ANGERSEtabli par : NICOL Thibaut
Société : AED Groupe
Le : 22/10/2025Croquis 2 / 8
Version : V02
du : 22/10/2025

A PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
A MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

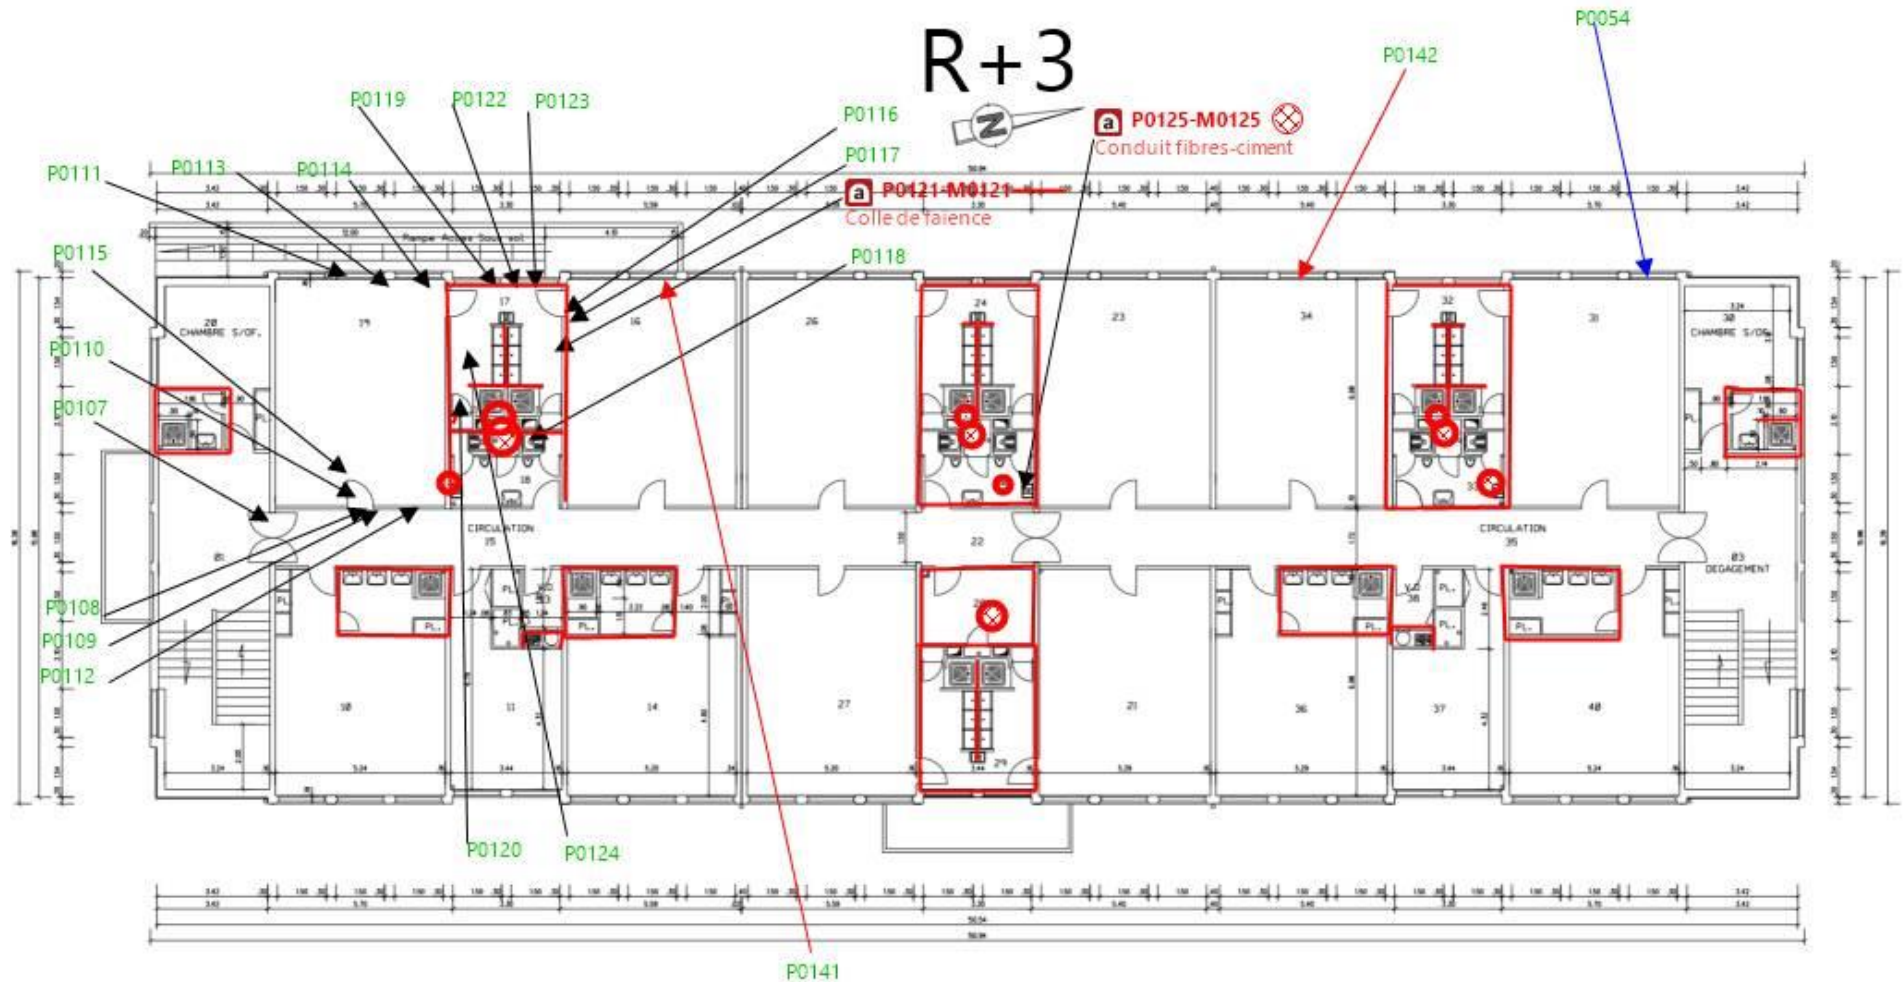

Annexe au rapport : ESIDR2_01_49_20250120_DAT_02


Propriétaire : ESID DE RENNES
1 rue du Garigliano - BP 14
35998 RENNES CEDEX 9

Bien : Bâtiment 021
Quartier BERTHEZENE
49000 ANGERS

Établi par : NICOL Thibaut
Société : AED Groupe
Le : 22/10/2025

Croquis 3 / 8
Version : V02
du : 22/10/2025


PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

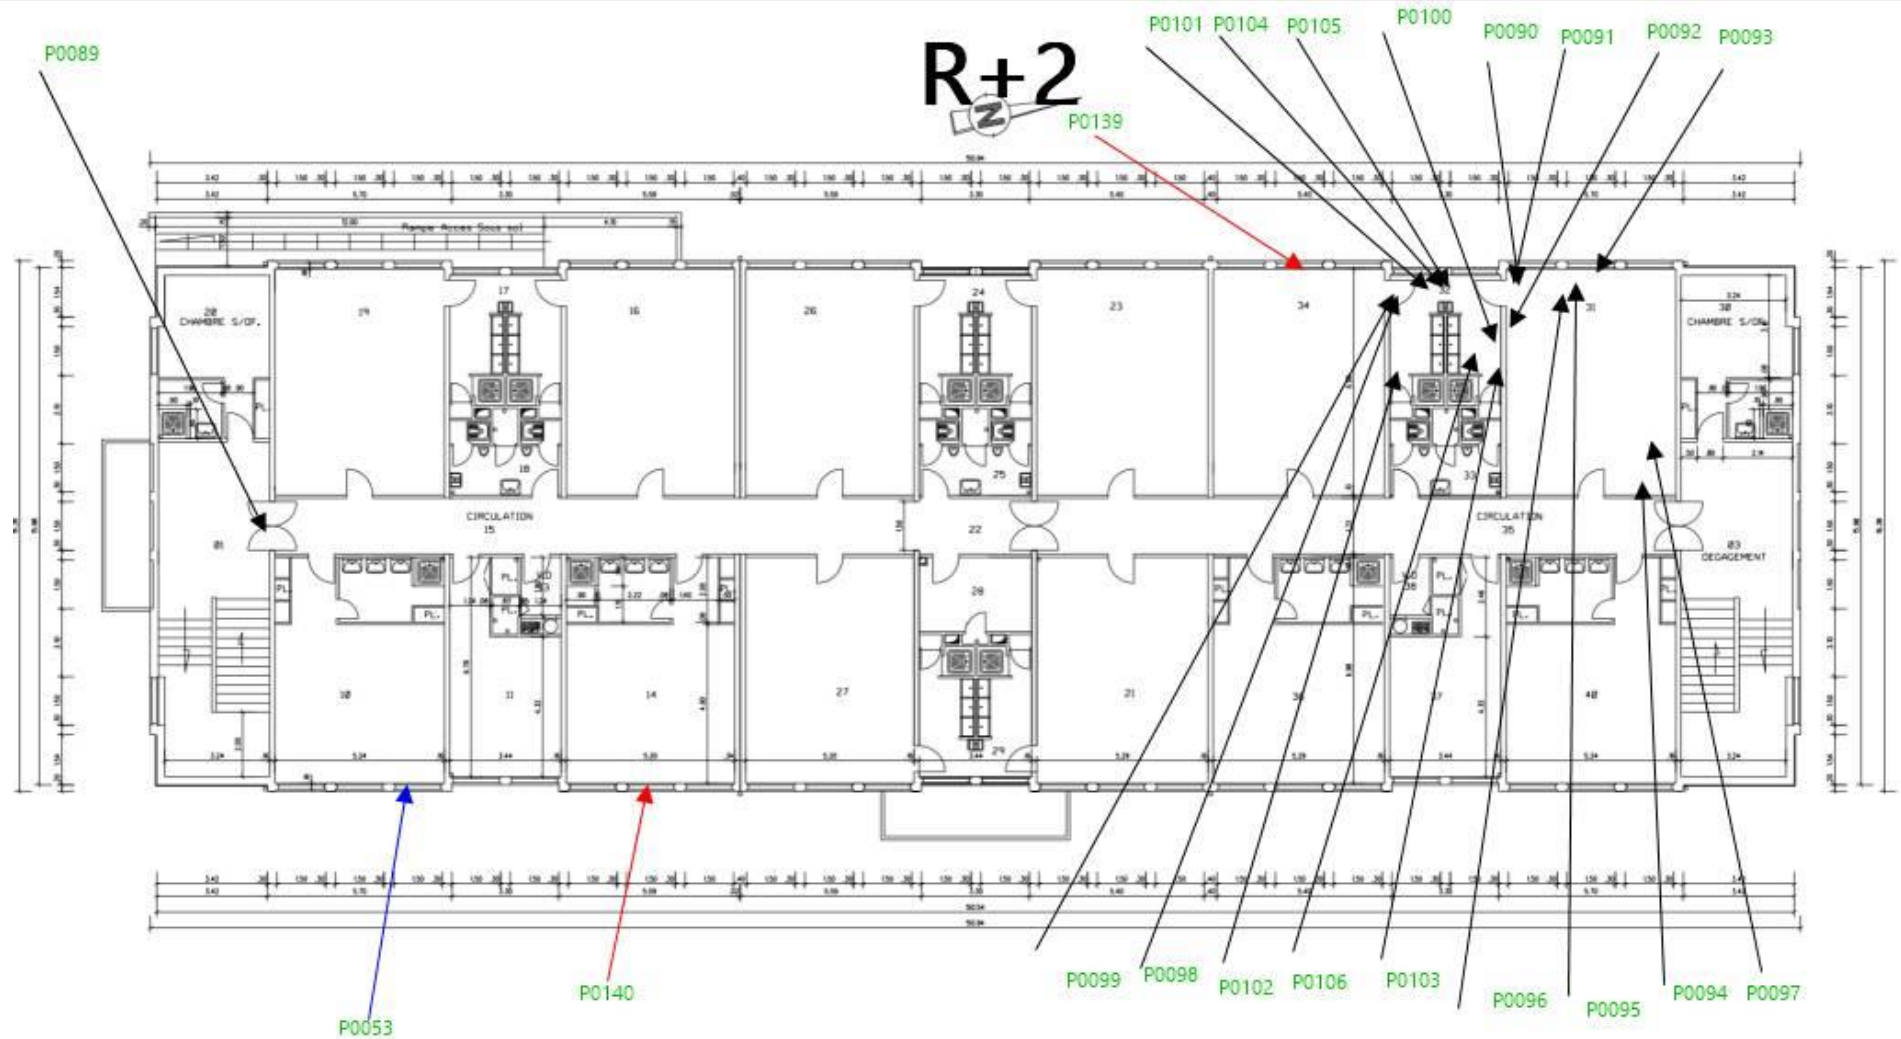


Annexe au rapport : ESIDR2_01_49_20250120_DAT_02

Propriétaire : ESID DE RENNES
1 rue du Garigliano - BP 14
35998 RENNES CEDEX 9Bien : Bâtiment 021
Quartier BERTHEZENE
49000 ANGERSEtabli par : NICOL Thibaut
Société : AED Groupe
Le : 22/10/2025Version : Croquis 4 / 8
du : V02
22/10/2025


 PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
 MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

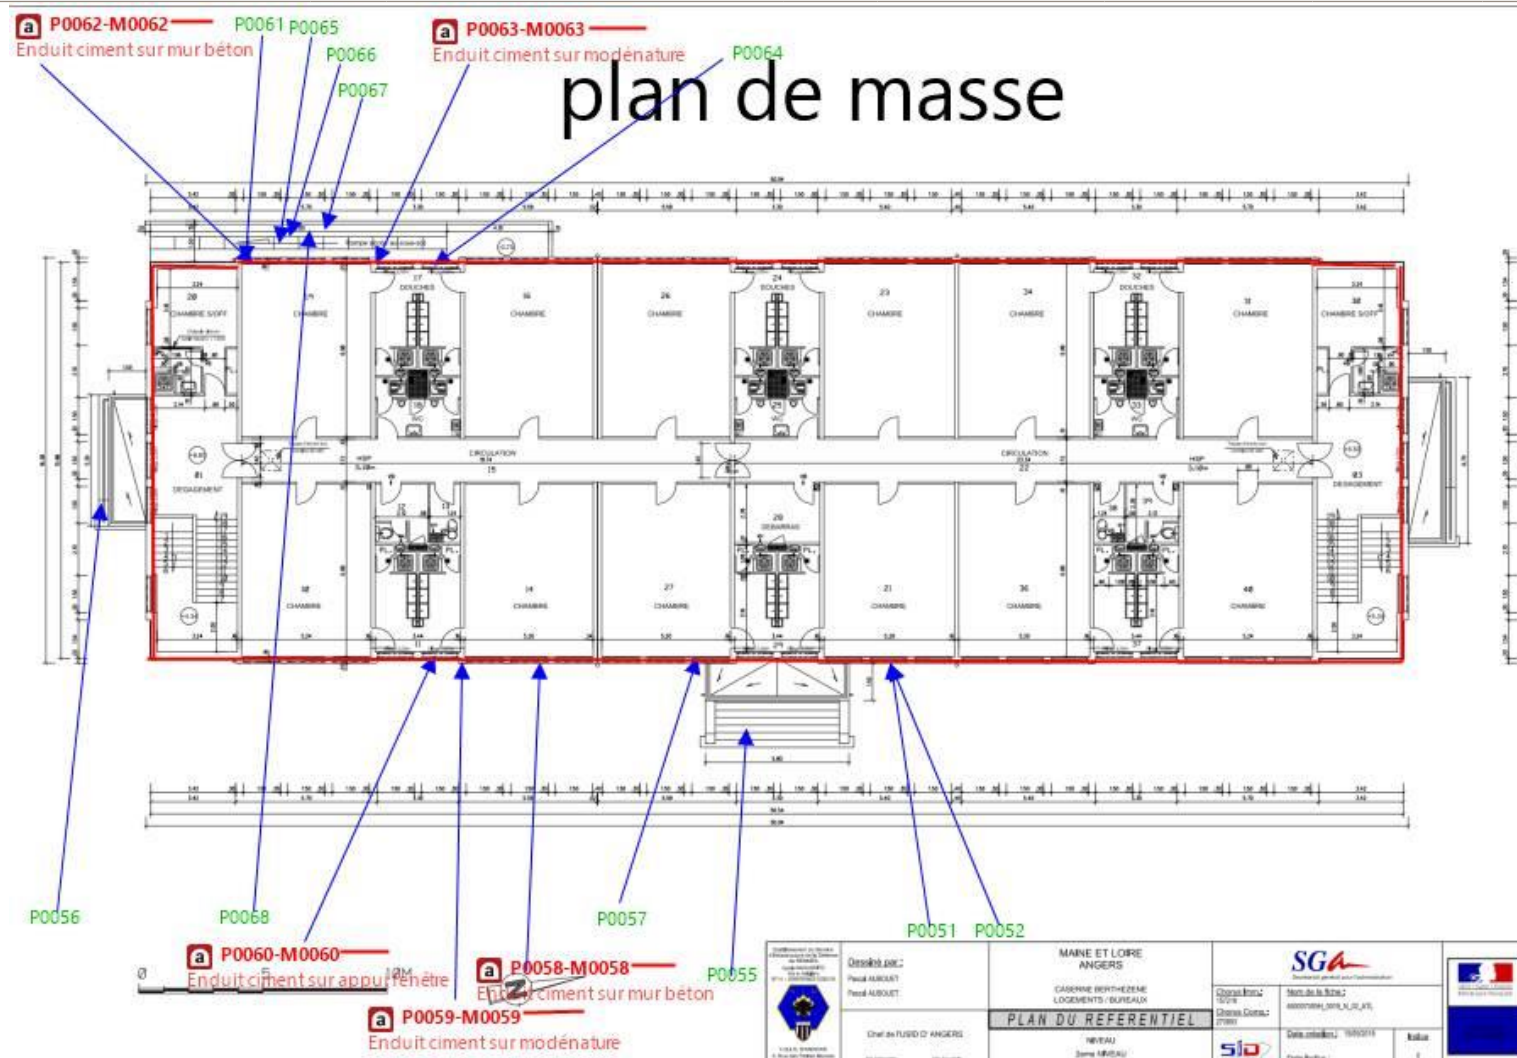

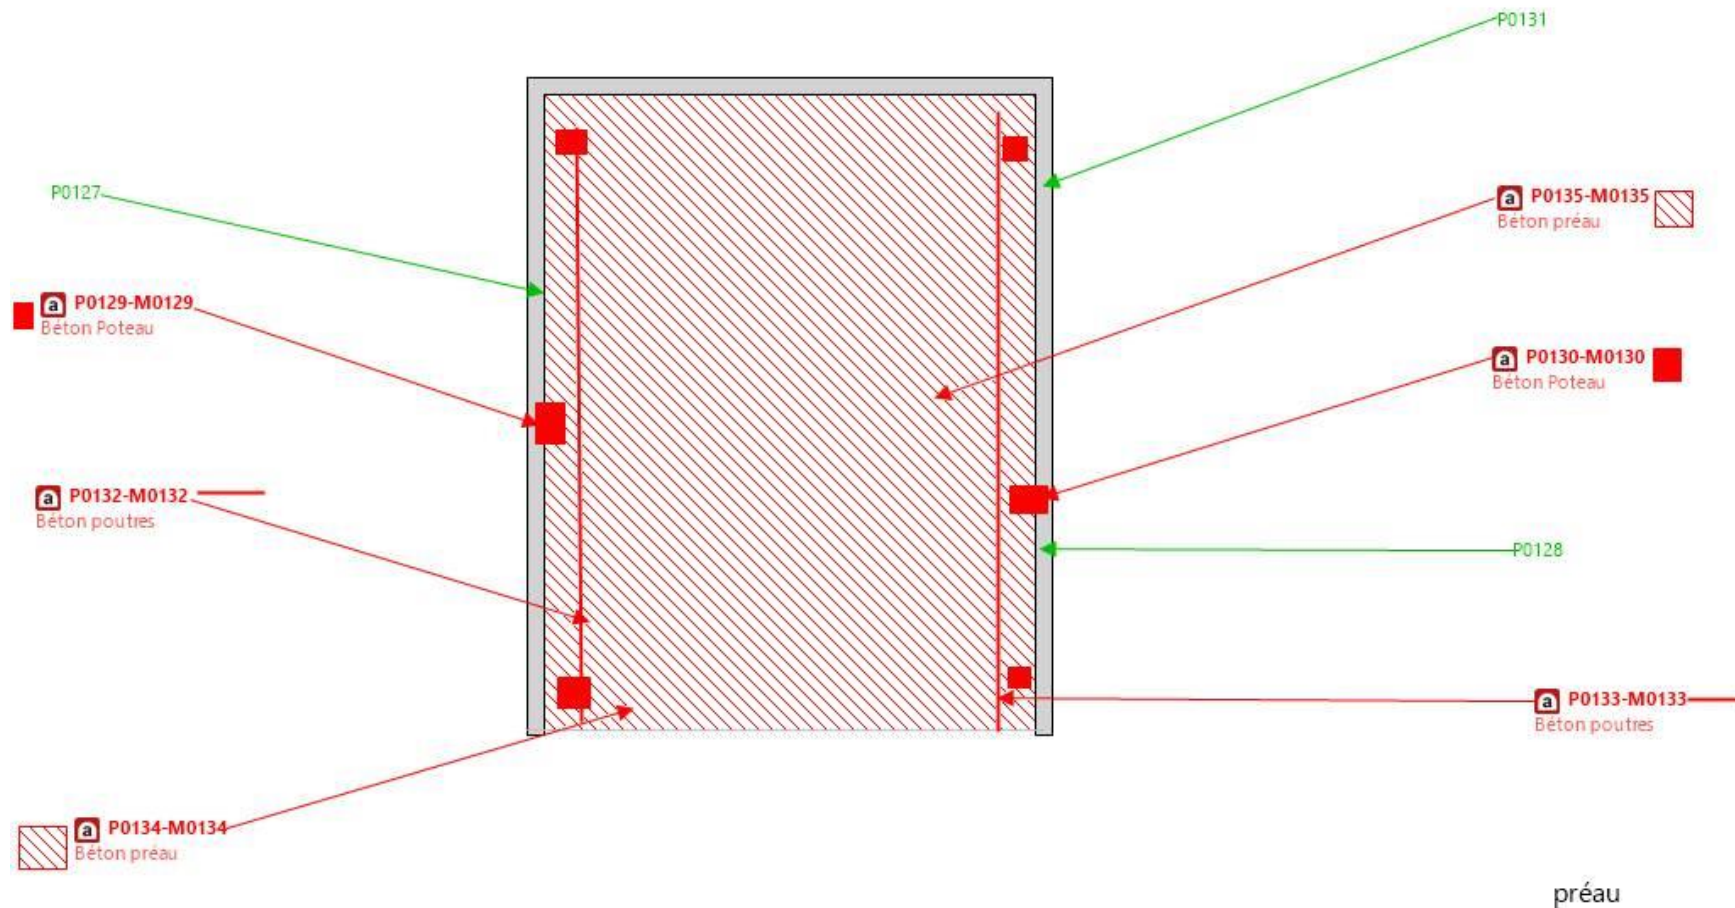
Annexe au rapport : **ESIDR2_01_49_20250120_DAT_02**Propriétaire : ESID DE RENNES
1 rue du Garigliano - BP 14
35998 RENNES CEDEX 9Bien : Bâtiment 021
Quartier BERTHEZENE
49000 ANGERSÉtabli par : NICOL Thibaut
Société : AED Groupe
Le : 22/10/2025Croquis 6 / 8
Version : V02
du : 22/10/2025

a PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
a MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

sous-sol

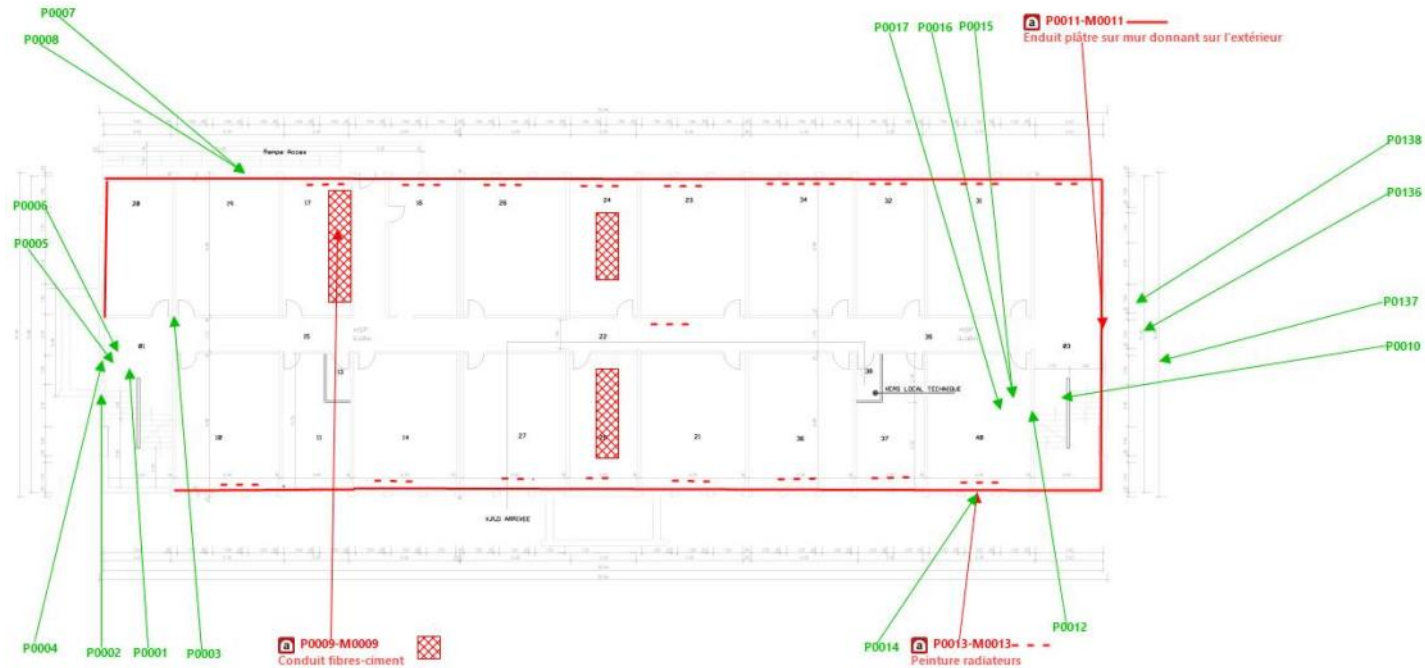Annexe au rapport : **ESIDR2_01_49_20250120_DAT_02**Propriétaire : ESID DE RENNES
1 rue du Garigliano - BP 14
35998 RENNES CEDEX 9Bien : Bâtiment 021
Quartier BERTHEZENE
49000 ANGERSÉtabli par : NICOL Thibaut
Société : AED Groupe
Le : 22/10/2025Croquis 7 / 8
Version : V02
du : 22/10/2025

A PXXXX - MXXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
A MXXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

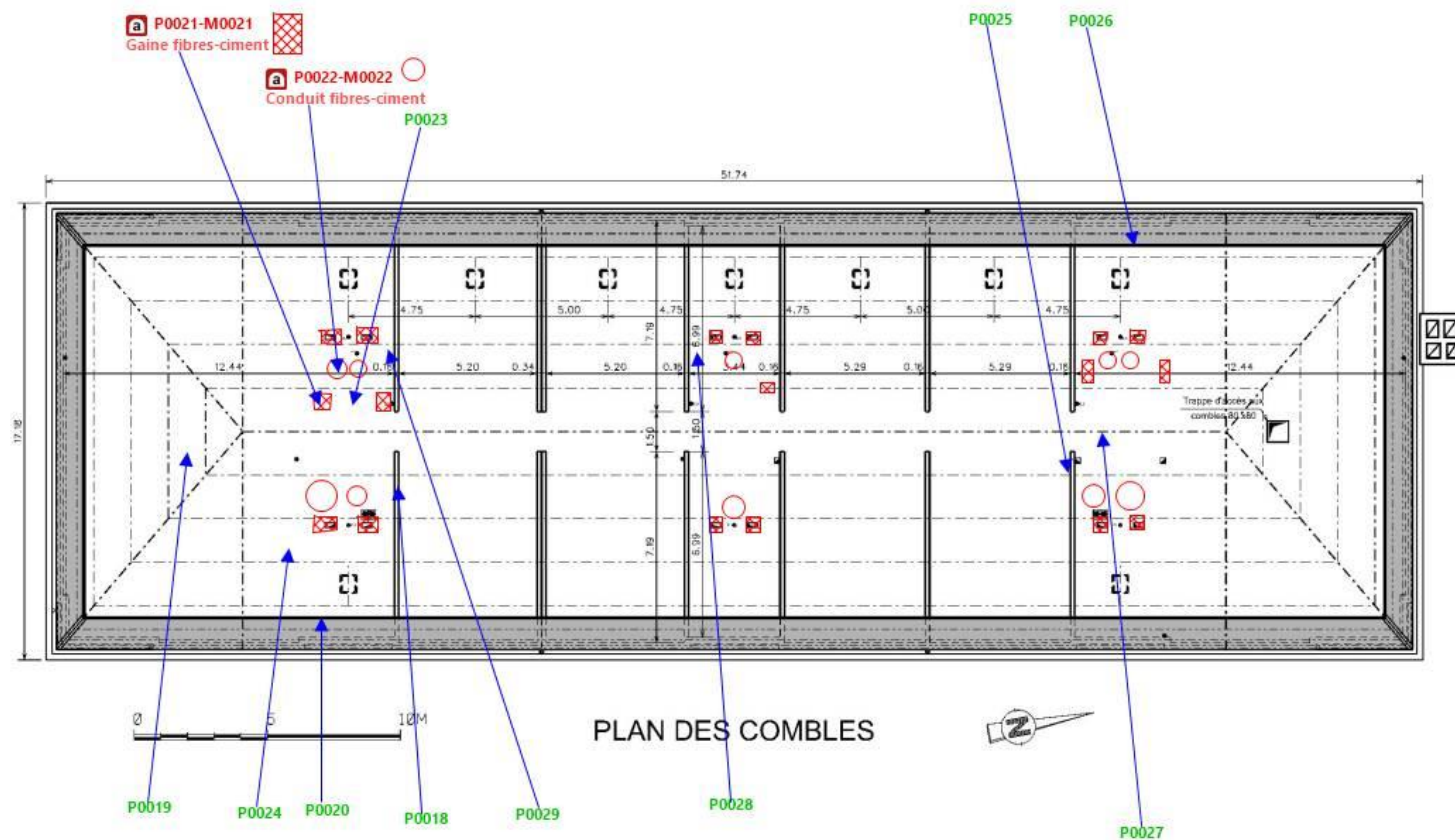

PLAN DES COMBLES

Annexe au rapport : ESIDR2_01_49_20250120_DAT_02

Propriétaire : ESID DE RENNES
1 rue du Garigliano - BP 14
35998 RENNES CEDEX 9Bien : Bâtiment 021
Quartier BERTHEZENE
49000 ANGERSEtabli par : NICOL Thibaut
Société : AED Groupe
Le : 22/10/2025Croquis 8 / 8
Version : V02
du : 22/10/2025

a PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
a MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)



E.3. Résultats d'analyses

SARL AED EXPERTISES
Monsieur Quentin NICOL
38 Rue De La Fuye
37000 TOURS

Notre référence : AR-25-NS-006694-01

Numéro de dossier : 25W001934

Référence de dossier : Dossier: ESIDR2_01_49_20250120_DAT_02

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25W001934-001 - Référence *P0001 - Planchers - Dalle - Beton - Sous-sol - Piece 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001934-002 - Référence *P0002 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur mur donnant sur l'exterieur - Sous-sol - Piece 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001934-003 - Référence *P0003 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur mur beton - Sous-sol - Piece 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001934-004 - Référence *P0004 - Calorifugeages - Calorifugeages - Enveloppe de Calorifugeage - Sous-sol - Piece 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001934-005 - Référence *P0005 - Calorifugeages - Calorifugeages - Calorifugeage - Sous-sol - Piece 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001934-006 - Référence *P0006 - Plafonds - Enduits projetes - Enduit platre peint plafond - Sous-sol - Piece 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001934-007 - Référence *P0007 - Radiateurs - Radiateurs - Peinture radiateurs - Sous-sol - Piece 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001934-008 - Référence *P0008 - Radiateurs - Radiateurs - Peinture Canalisation - Sous-sol - Piece 19*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001934-009 - Référence *P0009 - Conduits de fluides - Conduits fibres-ciment - Conduit fibres-ciment - Sous-sol - Piece 6*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001934-010 - Référence *P0010 - Planchers - Dalle - Beton - Sous-sol - Piece 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001934-011 - Référence *P0011 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur mur donnant sur l'exterieur - Sous-sol - Piece 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001934-012 - Référence *P0012 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur mur beton - Sous-sol - Piece 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001934-013 - Référence *P0013 - Radiateurs - Radiateurs - Peinture radiateurs - Sous-sol - Piece 20*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001934-014 - Référence *P0014 - Radiateurs - Radiateurs - Peinture Canalisation - Sous-sol - Piece 20*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001934-015 - Référence *P0015 - Calorifugeages - Calorifugeages - Enveloppe de Calorifugeage - Sous-sol - Piece 20*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001934-016 - Référence *P0016 - Calorifugeages - Calorifugeages - Calorifugeage - Sous-sol - Piece 20*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001934-017 - Référence *P0017 - Plafonds - Enduits projetes - Enduit platre peint plafond - Sous-sol - Piece 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001934-018 - Référence *P0018 - Murs et cloisons - Maconnerie - Beton joint de parpaing - Combles - Piece 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001934-019 - Référence *P0019* - *Plafonds - Panneaux colles ou vissés - Panneaux de fibralith plafond - Combles - Piece 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001934-020 - Référence *P0020* - *Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur - Combles - Piece 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001934-021 - Référence *P0021* - *Conduits de fluides - Conduits fibres-ciment - Gaine fibres-ciment - Combles - Piece 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001934-022 - Référence *P0022* - *Conduits de fluides - Conduits fibres-ciment - Conduit fibres-ciment - Combles - Piece 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001934-023 - Référence *P0023* - *Mastic de gaine métal - Mastic de gaine métal - Mastic de gaine métal - Combles - Piece 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001934-024 - Référence *P0024* - *Plafonds - Isolants - Isolant - Combles - Piece 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001934-025 - Référence *P0025* - *Murs et cloisons - Maçonnerie - Béton joint de parpaing - Combles - Piece 7*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001934-026 - Référence *P0026* - *Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur - Combles - Piece 7*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001934-027 - Référence *P0027* - *Chassis de fenêtre - Mastics et joints - Mastic de gaine métal - Combles - Piece 7*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001934-028 - Référence *P0028* - *Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment + peinture sur conduit de cheminée - Combles - Piece 4*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001934-029 - Référence *P0029* - *Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit ciment + peinture sur conduit de cheminee - Combles - Piece 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001934-030 - Référence *P0030* - *Revetements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - RDC - bureau compta 26*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001934-031 - Référence *P0031* - *Revetements de sol - Colles - Colle + ragreage - RDC - bureau compta 26*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001934-032 - Référence *P0032* - *Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de plinthe carrelage - RDC - bureau compta 26*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001934-033 - Référence *P0033* - *Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur mur donnant sur l'exterieur - RDC - bureau compta 26*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001934-034 - Référence *P0034* - *Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur mur beton - RDC - bureau compta 26*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001934-035 - Référence *P0035* - *Radiateurs - Radiateurs - Peinture radiateurs - RDC - bureau compta 26*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001934-036 - Référence *P0036* - *Radiateurs - Radiateurs - Peinture canalisation - RDC - bureau compta 26*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001934-037 - Référence *P0037* - *Plafonds - Enduits projetes - Enduit platre peint plafond - RDC - bureau compta 26*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001934-038 - Référence *P0038* - *Revetements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - RDC - Secretariat 27*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001934-039 - Référence *P0039* - *Revetements de sol - Colles - Colle + ragreage - RDC - Secretariat 27*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001934-040 - Référence *P0040* - *Murs et cloisons* - *Enduits projetes* - *Enduit platre sur mur beton* - *RDC* - *Secretariat 27*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25W001934-041 - Référence *P0041* - *Revetements de murs* - *Colles des carrelages* - *Colle de faience* - *RDC* - *Secretariat 27*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25W001934-042 - Référence *P0042* - *Radiateurs* - *Radiateurs* - *Peinture radiateurs* - *RDC* - *Secretariat 27*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25W001934-043 - Référence *P0043* - *Radiateurs* - *Radiateurs* - *Peinture Canalisation* - *RDC* - *Secretariat 27*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25W001934-044 - Référence *P0044* - *Plafonds* - *Enduits projetes* - *Enduit platre peint plafond* - *RDC* - *Secretariat 27*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25W001934-045 - Référence *P0045* - *Revetements de murs* - *Colles des carrelages* - *Colle de plinthe carrelage* - *RDC* - *Secretariat 27*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25W001934-046 - Référence *P0046* - *Murs et cloisons* - *Enduits projetes* - *Enduit platre sur mur donnant sur l'exterieur* - *RDC* - *sanitaire 32*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25W001934-047 - Référence *P0047* - *Faux plafonds* - *Faux plafonds* - *Faux plafond* - *RDC* - *circulation 15*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25W001934-048 - Référence *P0048* - *Conduits de fluides* - *Conduits fibres-ciment* - *Gaine fibres-ciment* - *RDC* - *magasin*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25W001934-049 - Référence *P0049* - *Revetements de murs* - *Colles des carrelages* - *Colle de faience* - *RDC* - *bureau off CIE 23*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25W001934-050 - Référence *P0050* - *Revetements de murs* - *Colles des carrelages* - *Colle de faience* - *RDC* - *bureau semaine 31*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001934-051 - Référence *P0051 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint chassis-vitrage - Facade avant*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25W001934-052 - Référence *P0052 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint d'etancheite ouvrant-dormant de fenetre - Facade avant*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25W001934-053 - Référence *P0053 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - Facade avant*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25W001934-054 - Référence *P0054 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - Facade arriere*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25W001934-055 - Référence *P0055 - Revetements de sol - Colles - Colle de marche en pierre - Facade avant*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25W001934-056 - Référence *P0056 - Revetements de sol - Colles - Colle de marche en pierre - Pignon droit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25W001934-057 - Référence *P0057 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur soubassement - Facade avant*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25W001934-058 - Référence *P0058 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur mur beton - Facade avant*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25W001934-059 - Référence *P0059 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur modenature - Facade avant*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25W001934-060 - Référence *P0060 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur appui fenetre - Facade avant*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25W001934-061 - Référence *P0061 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur soubassement - Facade arriere*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001934-062 - Référence *P0062* - *Murs et cloisons* - *Enduits projetés* - *Enduit plâtre sur mur béton* - *Facade arriere*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25W001934-063 - Référence *P0063* - *Murs et cloisons* - *Enduits projetés* - *Enduit plâtre sur modénature* - *Facade arriere*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25W001934-064 - Référence *P0064* - *Murs et cloisons* - *Enduits projetés* - *Enduit plâtre sur appui fenetre* - *Facade arriere*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25W001934-065 - Référence *P0065* - *Planchers* - *Dalle* - *Beton sol sur rampe* - *Facade arriere*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25W001934-066 - Référence *P0066* - *Murs et cloisons* - *Enduits projetés* - *Enduit ciment sur muret* - *Facade arriere*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25W001934-067 - Référence *P0067* - *Planchers* - *Dalle* - *Beton sol* - *Facade arriere*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25W001934-068 - Référence *P0068* - *Calorifugeages* - *Calorifugeages* - *Calorifugeage* - *Facade arriere*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT OUEST SAS**
Sous-traitance Bâtiment Nantes
 EUROFINS ABO
 Site de la Géraudière
 Rue Pierre Adolphe Bobierre - CS90827
 44300 NANTES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-004068-01

Date d'émission de rapport : 28/01/2025 19:49

Page1/16

Référence laboratoire N° : 25RI004203

Référence de suivi du dossier N° : 25W001934

Reçu au laboratoire le : 24/01/2025

Date de réception :23/01/2025

Date d'analyse : 24/01/2025

Référence dossier Client:25W001934 - Dossier: ESIDR2_01_49_20250120_DAT_02

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	25W001934-001 - P0001 - Planchers - Dalle - Beton - Sous-sol - Piece 1	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET /Y2QT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002 (1)	25W001934-002 - P0002 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur mur donnant sur l'exterieur - Sous-sol - Piece 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris)	MET /Y2QT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	25W001934-003 - P0003 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur mur beton - Sous-sol - Piece 1	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET /Y2QT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	25W001934-004 - P0004 - Calorifugeages - Calorifugeages - Enveloppe de Calorifugeage - Sous-sol - Piece 1	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau de type maillage de fibres (beige)	MET /Y2QT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-004068-01

Date d'émission de rapport : 28/01/2025 19:49

Page2/16

Référence laboratoire N° : 25RI004203

Référence de suivi du dossier N° : 25W001934

Reçu au laboratoire le : 24/01/2025

Date de réception :23/01/2025

Date d'analyse : 24/01/2025

Référence dossier Client:25W001934 - Dossier: ESIDR2_01_49_20250120_DAT_02

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	25W001934-005 - P0005 - Calorifugeages - Calorifugeages - Calorifugeage - Sous-sol - Piece 1	Matériau (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (beige) en traces	MET / Y2QT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP / Y8MM	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
006	25W001934-006 - P0006 - Plafonds - Enduits projetés - Enduit plâtre peint plafond - Sous-sol - Piece 1	Matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris)	MET / RV2T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	25W001934-007 - P0007 - Radiateurs - Radiateurs - Peinture radiateurs - Sous-sol - Piece 3	Matériau de type peinture (beige)	MET / RV2T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	25W001934-008 - P0008 - Radiateurs - Radiateurs - Peinture Canalisation - Sous-sol - Piece 19	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (marron)	MET / RV2T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009 (2)	25W001934-009 - P0009 - Conduits de fluides - Conduits fibres-ciment - Conduit fibres-ciment - Sous-sol - Piece 6	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / Y8MM	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-004068-01

Date d'émission de rapport : 28/01/2025 19:49

Page3/16

Référence laboratoire N° : 25RI004203

Référence de suivi du dossier N° : 25W001934

Reçu au laboratoire le : 24/01/2025

Date de réception :23/01/2025

Date d'analyse : 24/01/2025

Référence dossier Client:25W001934 - Dossier: ESIDR2_01_49_20250120_DAT_02

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010	25W001934-010 - P0010 - Planchers - Dalle - Beton - Sous-sol - Piece 1	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RV2T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011 (3)	25W001934-011 - P0011 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur mur donnant sur l'exterieur - Sous-sol - Piece 1	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau dur (marron)	MET / WC2N	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
012	25W001934-012 - P0012 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur mur beton - Sous-sol - Piece 1	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Y2QT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013 (3) (4)	25W001934-013 - P0013 - Radiateurs - Radiateurs - Peinture radiateurs - Sous-sol - Piece 20	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (marron) en traces	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
014	25W001934-014 - P0014 - Radiateurs - Radiateurs - Peinture Canalisation - Sous-sol - Piece 20	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (vert)	MET / RV2T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-004068-01

Date d'émission de rapport : 28/01/2025 19:49

Page4/16

Référence laboratoire N° : 25RI004203

Référence de suivi du dossier N° : 25W001934

Reçu au laboratoire le : 24/01/2025

Date de réception :23/01/2025

Date d'analyse : 24/01/2025

Référence dossier Client:25W001934 - Dossier: ESIDR2_01_49_20250120_DAT_02

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015	25W001934-015 - P0015 - Calorifugeages - Calorifugeages - Enveloppe de Calorifugeage - Sous-sol - Piece 20	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau de type tresse de fibres (beige) ; matériau fibreux de type isolant (beige) en traces	MET / Y2QT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP / Y8MM	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
016	25W001934-016 - P0016 - Calorifugeages - Calorifugeages - Calorifugeage - Sous-sol - Piece 20	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau fibreux de type isolant (beige) en traces	MET / RV2T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP / Y8MM	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
017	25W001934-017 - P0017 - Plafonds - Enduits projetés - Enduit plâtre peint plafond - Sous-sol - Piece 1	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Y2QT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	25W001934-018 - P0018 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Béton joint de parpaing - Combles - Piece 1	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	25W001934-019 - P0019 - Plafonds - Panneaux collés ou visés - Panneaux de fibralith plafond - Combles - Piece 1	Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige)	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-004068-01

Date d'émission de rapport : 28/01/2025 19:49

Page5/16

Référence laboratoire N° : 25RI004203

Référence de suivi du dossier N° : 25W001934

Reçu au laboratoire le : 24/01/2025

Date de réception :23/01/2025

Date d'analyse : 24/01/2025

Référence dossier Client:25W001934 - Dossier: ESIDR2_01_49_20250120_DAT_02

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020	25W001934-020 - P0020 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit platre sur mur donnant sur l'exterieur - Combles - Piece 1	Matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris)	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021 (2)	25W001934-021 - P0021 - Conduits de fluides - Conduits fibres-ciment - Gaine fibres-ciment - Combles - Piece 1	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MOLP / OTG9	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
022 (5)	25W001934-022 - P0022 - Conduits de fluides - Conduits fibres-ciment - Conduit fibres-ciment - Combles - Piece 1	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) (foncé) ; matériau semi-dur (beige)	MOLP / OTG9	4 / 4	-	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite)
023	25W001934-023 - P0023 - Mastic de gaine metal - Mastic de gaine metal - Mastic de gaine metal - Combles - Piece 1	Matériau souple de type mastic (gris) ; matériau (gris)	MET / Y2QT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	25W001934-024 - P0024 - Plafonds - Isolants - Isolant - Combles - Piece 1	Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (marron) ; matériau fibreux de type isolant (beige) en traces	MET / Y2QT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / OTG9	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-004068-01

Date d'émission de rapport : 28/01/2025 19:49

Page6/16

Référence laboratoire N° : 25RI004203

Référence de suivi du dossier N° : 25W001934

Reçu au laboratoire le : 24/01/2025

Date de réception :23/01/2025

Date d'analyse : 24/01/2025

Référence dossier Client:25W001934 - Dossier: ESIDR2_01_49_20250120_DAT_02

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
025	25W001934-025 - P0025 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Beton joint de parpaing - Combles - Piece 7	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026	25W001934-026 - P0026 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit platre sur mur donnant sur l'extérieur - Combles - Piece 7	Matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027	25W001934-027 - P0027 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic de gaine metal - Combles - Piece 7	Matériau souple de type mastic (blanc)	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	25W001934-028 - P0028 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment + peinture sur conduit de cheminee - Combles - Piece 4	Matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029	25W001934-029 - P0029 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment + peinture sur conduit de cheminee - Combles - Piece 1	Matériau semi-dur de type ciment (granulaire) (gris)	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-004068-01

Date d'émission de rapport : 28/01/2025 19:49

Page 7/16

Référence laboratoire N° : 25RI004203

Référence de suivi du dossier N° : 25W001934

Reçu au laboratoire le : 24/01/2025

Date de réception : 23/01/2025

Date d'analyse : 24/01/2025

Référence dossier Client: 25W001934 - Dossier: ESIDR2_01_49_20250120_DAT_02

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
030	25W001934-030 - P0030 - Revêtements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - RDC - bureau compta 26	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris)	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	25W001934-031 - P0031 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragréage - RDC - bureau compta 26	Matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (beige)	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032	25W001934-032 - P0032 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de plinthe carrelage - RDC - bureau compta 26	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type colle (jaune)	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
033	25W001934-033 - P0033 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit platre sur mur donnant sur l'extérieur - RDC - bureau compta 26	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034	25W001934-034 - P0034 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit platre sur mur beton - RDC - bureau compta 26	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / Y2QT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-004068-01

Date d'émission de rapport : 28/01/2025 19:49

Page8/16

Référence laboratoire N° : 25RI004203

Référence de suivi du dossier N° : 25W001934

Reçu au laboratoire le : 24/01/2025

Date de réception :23/01/2025

Date d'analyse : 24/01/2025

Référence dossier Client:25W001934 - Dossier: ESIDR2_01_49_20250120_DAT_02

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
035 (1) (4)	25W001934-035 - P0035 - Radiateurs - Radiateurs - Peinture radiateurs - RDC - bureau compta 26	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris) + (marron)	MET / RV2T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
036	25W001934-036 - P0036 - Radiateurs - Radiateurs - Peinture canalisation - RDC - bureau compta 26	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET / Y2QT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037	25W001934-037 - P0037 - Plafonds - Enduits projetés - Enduit plâtre peint plafond - RDC - bureau compta 26	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / Y2QT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038	25W001934-038 - P0038 - Revêtements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - RDC - Secretariat 27	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris)	MET / Y2QT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039	25W001934-039 - P0039 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragréage - RDC - Secretariat 27	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris)	MET / Y2QT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-004068-01

Date d'émission de rapport : 28/01/2025 19:49

Page9/16

Référence laboratoire N° : 25RI004203

Référence de suivi du dossier N° : 25W001934

Reçu au laboratoire le : 24/01/2025

Date de réception :23/01/2025

Date d'analyse : 24/01/2025

Référence dossier Client:25W001934 - Dossier: ESIDR2_01_49_20250120_DAT_02

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
040	25W001934-040 - P0040 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit platre sur mur beton - RDC - Secretariat 27	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041	25W001934-041 - P0041 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - RDC - Secretariat 27	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
042 (4)	25W001934-042 - P0042 - Radiateurs - Radiateurs - Peinture radiateurs - RDC - Secretariat 27	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
043	25W001934-043 - P0043 - Radiateurs - Radiateurs - Peinture Canalisation - RDC - Secretariat 27	Matériau de type peinture (orange) ; matériau de type peinture (blanc)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
044	25W001934-044 - P0044 - Plafonds - Enduits projetés - Enduit platre peint plafond - RDC - Secretariat 27	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-004068-01

Date d'émission de rapport : 28/01/2025 19:49

Page10/16

Référence laboratoire N° : 25RI004203

Référence de suivi du dossier N° : 25W001934

Reçu au laboratoire le : 24/01/2025

Date de réception :23/01/2025

Date d'analyse : 24/01/2025

Référence dossier Client:25W001934 - Dossier: ESIDR2_01_49_20250120_DAT_02

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
045 (3)	25W001934-045 - P0045 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de plinthe carrelage - RDC - Secretariat 27	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / NN4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
046	25W001934-046 - P0046 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit platre sur mur donnant sur l'extérieur - RDC - sanitaire 32	Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
047	25W001934-047 - P0047 - Faux plafonds - Faux plafonds - Faux plafond - RDC - circulation 15	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
048	25W001934-048 - P0048 - Conduits de fluides - Conduits fibres-ciment - Gaine fibres-ciment - RDC - magasin	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / NST5	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
049	25W001934-049 - P0049 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - RDC - bureau off CIE 23	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (beige)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-004068-01

Date d'émission de rapport : 28/01/2025 19:49

Page 11/16

Référence laboratoire N° : 25RI004203

Référence de suivi du dossier N° : 25W001934

Reçu au laboratoire le : 24/01/2025

Date de réception : 23/01/2025

Date d'analyse : 24/01/2025

Référence dossier Client: 25W001934 - Dossier: ESIDR2_01_49_20250120_DAT_02

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
050	25W001934-050 - P0050 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - RDC - bureau semaine 31	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / Y2QT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
051	25W001934-051 - P0051 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint chassis-vitrage - Facade avant	Matériau souple de type joint (transparent)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
052	25W001934-052 - P0052 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint d"etancheite ouvrant-dormant de fenetre - Facade avant	Matériau souple de type joint (gris)	MET / Y2QT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
053	25W001934-053 - P0053 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - Facade avant	Matériau semi-dur de type mastic (gris)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
054	25W001934-054 - P0054 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - Facade arriere	Matériau semi-dur de type mastic (gris)	MET / Y2QT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-004068-01

Date d'émission de rapport : 28/01/2025 19:49

Page 12/16

Référence laboratoire N° : 25RI004203

Référence de suivi du dossier N° : 25W001934

Reçu au laboratoire le : 24/01/2025

Date de réception : 23/01/2025

Date d'analyse : 24/01/2025

Référence dossier Client: 25W001934 - Dossier: ESIDR2_01_49_20250120_DAT_02

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
055	25W001934-055 - P0055 - Revêtements de sol - Colles - Colle de marche en pierre - Facade avant	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
056	25W001934-056 - P0056 - Revêtements de sol - Colles - Colle de marche en pierre - Pignon droit	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / Y2QT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
057	25W001934-057 - P0057 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur soubassement - Facade avant	Matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
058 (3) (4)	25W001934-058 - P0058 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur béton - Facade avant	Matériau (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RV2T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type anthophyllite-amiante
059 (3)	25W001934-059 - P0059 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur modénature - Facade avant	Matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RV2T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type anthophyllite-amiante

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-004068-01

Date d'émission de rapport : 28/01/2025 19:49

Page13/16

Référence laboratoire N° : 25RI004203

Référence de suivi du dossier N° : 25W001934

Reçu au laboratoire le : 24/01/2025

Date de réception :23/01/2025

Date d'analyse : 24/01/2025

Référence dossier Client:25W001934 - Dossier: ESIDR2_01_49_20250120_DAT_02

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
060 (3)	25W001934-060 - P0060 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur appui fenêtre - Facade avant	Matériau (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / WC2N	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type anthophyllite-amiante
061	25W001934-061 - P0061 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur soubassement - Facade arrière	Matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
062 (3)	25W001934-062 - P0062 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur béton - Facade arrière	Matériau (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type anthophyllite-amiante
063 (3)	25W001934-063 - P0063 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur modénature - Facade arrière	Matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type anthophyllite-amiante
064	25W001934-064 - P0064 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur appui fenêtre - Facade arrière	Matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET / Y2QT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-004068-01

Date d'émission de rapport : 28/01/2025 19:49

Page14/16

Référence laboratoire N° : 25RI004203

Référence de suivi du dossier N° : 25W001934

Reçu au laboratoire le : 24/01/2025

Date de réception :23/01/2025

Date d'analyse : 24/01/2025

Référence dossier Client:25W001934 - Dossier: ESIDR2_01_49_20250120_DAT_02

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
065	25W001934-065 - P0065 - Planchers - Dalle - Beton sol sur rampe - Facade arriere	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Y2QT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
066	25W001934-066 - P0066 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit ciment sur muret - Facade arriere	Matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET / Y2QT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
067	25W001934-067 - P0067 - Planchers - Dalle - Beton sol - Facade arriere	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Y2QT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
068	25W001934-068 - P0068 - Calorifugeages - Calorifugeages - Calorifugeage - Facade arriere	Matériau de type mousse (noir)	MET / Y2QT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-004068-01

Date d'émission de rapport : 28/01/2025 19:49

Page 15/16

Référence laboratoire N° : 25RI004203

Référence de suivi du dossier N° : 25W001934

Reçu au laboratoire le : 24/01/2025

Date de réception : 23/01/2025

Date d'analyse : 24/01/2025

Référence dossier Client: 25W001934 - Dossier: ESIDR2_01_49_20250120_DAT_02

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (2) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (3) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.
- (4) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (5) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) (foncé). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP:Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET:Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>.

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-004068-01

Date d'émission de rapport : 28/01/2025 19:49

Page 16/16

Référence laboratoire N° : 25RI004203

Référence de suivi du dossier N° : 25W001934

Reçu au laboratoire le : 24/01/2025

Date de réception : 23/01/2025

Date d'analyse : 24/01/2025

Référence dossier Client: 25W001934 - Dossier: ESIDR2_01_49_20250120_DAT_02

Validé et approuvé par :



Krzysztof Zemło

Chef d'équipe suppléant

SARL AED EXPERTISES
Monsieur Quentin NICOL
38 Rue De La Fuye
37000 TOURS

Notre référence : AR-25-NS-006712-01

Numéro de dossier : 25W001932

Référence de dossier : Dossier: ESIDR2_01_49_20250120_DAT_02

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25W001932-001 - Référence *P0069 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint d'etancheite de chassis - RDC - bureau boi 19*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001932-002 - Référence *P0070 - Revetements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - Etage 1 - 1 chambre 19*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001932-003 - Référence *P0071 - Revetements de sol - Colles - Colle + ragreage - Etage 1 - 1 chambre 19*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001932-004 - Référence *P0072 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de plinthe carrelage - Etage 1 - 1 chambre 19*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001932-005 - Référence *P0073 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur mur donnant sur l'exterieur - Etage 1 - 1 chambre 19*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001932-006 - Référence *P0074 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur mur beton - Etage 1 - 1 chambre 19*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001932-007 - Référence *P0075 - Radiateurs - Radiateurs - Peinture radiateurs - Etage 1 - 1 chambre 19*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001932-008 - Référence *P0076 - Canalisations - Canalisations - Peinture Canalisations - Etage 1 - 1 chambre 19*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001932-009 - Référence *P0077 - Plafonds - Enduits projetes - Enduit platre + peinture de plafond - Etage 1 - 1 chambre 19*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001932-010 - Référence *P0078 - Revêtements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - Etage 1 - 1 sanitaire 17*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001932-011 - Référence *P0079 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragreage - Etage 1 - 1 sanitaire 17*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001932-012 - Référence *P0080 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - Etage 1 - 1 sanitaire 17*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001932-013 - Référence *P0081 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur mur donnant sur l'exterieur - Etage 1 - 1 sanitaire 17*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001932-014 - Référence *P0082 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur mur beton - Etage 1 - 1 sanitaire 17*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001932-015 - Référence *P0083 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - Etage 1 - 1 sanitaire 17*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001932-016 - Référence *P0084 - Radiateurs - Radiateurs - Peinture radiateurs - Etage 1 - 1 sanitaire 17*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001932-017 - Référence *P0085 - Canalisations - Canalisations - Peinture Canalisations - Etage 1 - 1 sanitaire 17*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001932-018 - Référence *P0086 - Plafonds - Enduits projetes - Enduit platre + peinture de plafond - Etage 1 - 1 sanitaire 17*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001932-019 - Référence *P0087 - Chassis de porte - Mastics et joints - Joint d'etancheite ouvrant de porte battantes - RDC - circulation 15*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001932-020 - Référence *P0088 - Chassis de porte - Mastics et joints - Joint d'etancheite ouvrant de porte battantes - Etage 1 - 1 circulation 15*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001932-021 - Référence *P0089 - Chassis de porte - Mastics et joints - Joint d'etancheite ouvrant de porte battantes - Etage 2 - 2 circulation 35*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001932-022 - Référence *P0090 - Revêtements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - Etage 2 - 2 chambre 31*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001932-023 - Référence *P0091 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragreage - Etage 2 - 2 chambre 31*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001932-024 - Référence *P0092 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de plinthe carrelage - Etage 2 - 2 chambre 31*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001932-025 - Référence *P0093 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur mur donnant sur l'exterieur - Etage 2 - 2 chambre 31*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001932-026 - Référence *P0094 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur mur beton - Etage 2 - 2 chambre 31*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001932-027 - Référence *P0095 - Radiateurs - Radiateurs - Peinture radiateurs - Etage 2 - 2 chambre 31*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001932-028 - Référence *P0096* - *Canalisations* - *Canalisations* - *Peinture Canalisations* - *Etage 2 - 2 chambre 31*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001932-029 - Référence *P0097* - *Plafonds* - *Enduits projetes* - *Enduit platre peint plafond* - *Etage 2 - 2 chambre 31*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001932-030 - Référence *P0098* - *Revetements de sol* - *Colles* - *Colle de carrelage de sol* - *Etage 2 - 2 sanitaires 32*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001932-031 - Référence *P0099* - *Revetements de sol* - *Colles* - *Colle + ragreage* - *Etage 2 - 2 sanitaires 32*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001932-032 - Référence *P0100* - *Revetements de murs* - *Colles des carrelages* - *Colle de plinthe carrelage* - *Etage 2 - 2 sanitaires 32*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001932-033 - Référence *P0101* - *Murs et cloisons* - *Enduits projetes* - *Enduit platre sur mur donnant sur l'exterieur* - *Etage 2 - 2 sanitaires 32*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001932-034 - Référence *P0102* - *Murs et cloisons* - *Enduits projetes* - *Enduit platre sur mur beton* - *Etage 2 - 2 sanitaires 32*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001932-035 - Référence *P0103* - *Revetements de murs* - *Colles des carrelages* - *Colle de faïence* - *Etage 2 - 2 sanitaires 32*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001932-036 - Référence *P0104* - *Radiateurs* - *Radiateurs* - *Peinture radiateurs* - *Etage 2 - 2 sanitaires 32*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001932-037 - Référence *P0105* - *Canalisations* - *Canalisations* - *Peinture Canalisations* - *Etage 2 - 2 sanitaires 32*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001932-038 - Référence *P0106* - *Plafonds* - *Enduits projetes* - *Enduit platre + peinture de plafond* - *Etage 2 - 2 sanitaires 32*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001932-039 - Référence *P0107* - *Chassis de porte - Mastics et joints - Joint d'etancheite ouvrant de porte battantes - Etage 3 - 3 circulation 15*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001932-040 - Référence *P0108* - *Revetements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - Etage 3 - 3 chambre 19*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001932-041 - Référence *P0109* - *Revetements de sol - Colles - Colle + ragreage - Etage 3 - 3 chambre 19*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001932-042 - Référence *P0110* - *Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de plinthe carrelage - Etage 3 - 3 chambre 19*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001932-043 - Référence *P0111* - *Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur mur donnant sur l'exterieur - Etage 3 - 3 chambre 19*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001932-044 - Référence *P0112* - *Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur mur beton - Etage 3 - 3 chambre 19*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001932-045 - Référence *P0113* - *Radiateurs - Radiateurs - Peinture radiateurs - Etage 3 - 3 chambre 19*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001932-046 - Référence *P0114* - *Canalisations - Canalisations - Peinture Canalisations - Etage 3 - 3 chambre 19*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001932-047 - Référence *P0115* - *Plafonds - Enduits projetes - Enduit platre + peinture de plafond - Etage 3 - 3 chambre 19*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001932-048 - Référence *P0116* - *Revetements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - Etage 3 - 3 sanitaires 17*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001932-049 - Référence *P0117* - *Revetements de sol - Colles - Colle + ragreage - Etage 3 - 3 sanitaires 17*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001932-050 - Référence *P0118* - *Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de plinthe carrelage - Etage 3 - 3 sanitaires 17*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001932-051 - Référence *P0119* - *Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur - Etage 3 - 3 sanitaires 17*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001932-052 - Référence *P0120* - *Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur béton - Etage 3 - 3 sanitaires 17*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001932-053 - Référence *P0121* - *Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - Etage 3 - 3 sanitaires 17*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001932-054 - Référence *P0122* - *Radiateurs - Radiateurs - Peinture radiateurs - Etage 3 - 3 sanitaires 17*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001932-055 - Référence *P0123* - *Canalisations - Canalisations - Peinture Canalisations - Etage 3 - 3 sanitaires 17*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001932-056 - Référence *P0124* - *Plafonds - Enduits projetés - Enduit plâtre + peinture de plafond - Etage 3 - 3 sanitaires 17*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001932-057 - Référence *P0125* - *Conduits de fluides - Conduits fibres-ciment - Conduit fibres-ciment - Etage 3 - 3 sanitaires 25*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001932-058 - Référence *P0126* - *Rambarde métal - Rambarde métal - Peinture Rambarde métal - Pignon droit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001932-059 - Référence *P0127* - *Revetements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - Pignon droit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001932-060 - Référence *P0128 - Revêtements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - Pignon droit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001932-061 - Référence *P0129 - Murs et cloisons Poteau - Maçonnerie Poteau - Beton Poteau - Pignon droit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001932-062 - Référence *P0130 - Murs et cloisons Poteau - Maçonnerie Poteau - Beton Poteau - Pignon droit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001932-063 - Référence *P0131 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint chassis-vitrage - Pignon droit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001932-064 - Référence *P0132 - Plafonds poutres - Maçonnerie poutres - Beton poutres - Pignon droit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001932-065 - Référence *P0133 - Plafonds poutres - Maçonnerie poutres - Beton poutres - Pignon droit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001932-066 - Référence *P0134 - Plafonds preau - Maçonnerie preau - Beton preau - Pignon droit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001932-067 - Référence *P0135 - Plafonds preau - Maçonnerie preau - Beton preau - Pignon droit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001932-068 - Référence *P0136 - Calorifugeages Enveloppe - Calorifugeages Enveloppe - Calorifugeage Enveloppe - Sous-sol - Vide sanitaire sous preau*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001932-069 - Référence *P0137 - Calorifugeages - Calorifugeages - Calorifugeage - Sous-sol - Vide sanitaire sous preau*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25W001932-070 - Référence *P0138 - Calorifugeages mousse 26 6 84 - Calorifugeages mousse 26 6 84 - Calorifugeage mousse 26 6 84 - Sous-sol - Vide sanitaire sous preau*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

7 rue Pierre Adolphe Bobierre

F-44308 Nantes

Tél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT OUEST SAS**
Sous-traitance Bâtiment Nantes
 EUROFINS ABO
 Site de la Géraudière
 Rue Pierre Adolphe Bobierre - CS90827
 44300 NANTES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-004152-01 Date d'émission de rapport : 28/01/2025 23:30 Page1/18
 Référence laboratoire N° : 25RI004201 Référence de suivi du dossier N° : 25W001932
 Reçu au laboratoire le : 24/01/2025 Date de réception :23/01/2025
 Date d'analyse : 24/01/2025
 Référence dossier Client:25W001932 - Dossier: ESIDR2_01_49_20250120_DAT_02

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	25W001932-001 - P0069 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint d"etancheite de chassis - RDC - bureau boi 19	Matériau souple de type joint (noir)	MET / AV8U	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	25W001932-002 - P0070 - Revêtements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - Etage 1 - 1 chambre 19	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / AV8U	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / AV8U	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	25W001932-003 - P0071 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragreage - Etage 1 - 1 chambre 19	Matériau dur (granulaire) (gris)	MET / AV8U	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-004152-01

Date d'émission de rapport : 28/01/2025 23:30

Page 2/18

Référence laboratoire N° : 25RI004201

Référence de suivi du dossier N° : 25W001932

Reçu au laboratoire le : 24/01/2025

Date de réception : 23/01/2025

Date d'analyse : 24/01/2025

Référence dossier Client: 25W001932 - Dossier: ESIDR2_01_49_20250120_DAT_02

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	25W001932-004 - P0072 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de plinthe carrelage - Etage 1 - 1 chambre 19	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (gris)	MET / AV8U	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	25W001932-005 - P0073 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur - Etage 1 - 1 chambre 19	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / AV8U	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	25W001932-006 - P0074 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur béton - Etage 1 - 1 chambre 19	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / AV8U	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	25W001932-007 - P0075 - Radiateurs - Radiateurs - Peinture radiateurs - Etage 1 - 1 chambre 19	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (noir)	MET / AV8U	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	25W001932-008 - P0076 - Canalisations - Canalisations - Peinture Canalisations - Etage 1 - 1 chambre 19	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / AV8U	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-004152-01

Date d'émission de rapport : 28/01/2025 23:30

Page3/18

Référence laboratoire N° : 25RI004201

Référence de suivi du dossier N° : 25W001932

Reçu au laboratoire le : 24/01/2025

Date de réception :23/01/2025

Date d'analyse : 24/01/2025

Référence dossier Client:25W001932 - Dossier: ESIDR2_01_49_20250120_DAT_02

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009	25W001932-009 - P0077 - Plafonds - Enduits projetes - Enduit platre + peinture de plafond - Etage 1 - 1 chambre 19	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / AV8U	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	25W001932-010 - P0078 - Revêtements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - Etage 1 - 1 sanitaire 17	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris)(i)	MET / KYN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET / AV8U	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011 (1)	25W001932-011 - P0079 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragreage - Etage 1 - 1 sanitaire 17	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / KYN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012 (2)	25W001932-012 - P0080 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - Etage 1 - 1 sanitaire 17	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-004152-01

Date d'émission de rapport : 28/01/2025 23:30

Page4/18

Référence laboratoire N° : 25RI004201

Référence de suivi du dossier N° : 25W001932

Reçu au laboratoire le : 24/01/2025

Date de réception :23/01/2025

Date d'analyse : 24/01/2025

Référence dossier Client:25W001932 - Dossier: ESIDR2_01_49_20250120_DAT_02

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013	25W001932-013 - P0081 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit platre sur mur donnant sur l'exterieur - Etage 1 - 1 sanitaire 17	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / ZHA2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	25W001932-014 - P0082 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit platre sur mur beton - Etage 1 - 1 sanitaire 17	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / ZHA2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	25W001932-015 - P0083 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - Etage 1 - 1 sanitaire 17	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / NN4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau semi-dur de type joint (gris)	MET / ZHA2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016 (3)	25W001932-016 - P0084 - Radiateurs - Radiateurs - Peinture radiateurs - Etage 1 - 1 sanitaire 17	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (gris)	MET / ZHA2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-004152-01

Date d'émission de rapport : 28/01/2025 23:30

Page 5/18

Référence laboratoire N° : 25RI004201

Référence de suivi du dossier N° : 25W001932

Reçu au laboratoire le : 24/01/2025

Date de réception : 23/01/2025

Date d'analyse : 24/01/2025

Référence dossier Client: 25W001932 - Dossier: ESIDR2_01_49_20250120_DAT_02

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
017	25W001932-017 - P0085 - Canalisations - Canalisations - Peinture Canalisations - Etage 1 - 1 sanitaire 17	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (orange)	MET / ZHA2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	25W001932-018 - P0086 - Plafonds - Enduits projetés - Enduit plâtre + peinture de plafond - Etage 1 - 1 sanitaire 17	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / ZHA2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	25W001932-019 - P0087 - Chassis de porte - Mastics et joints - Joint d'étanchéité ouvrant de porte battantes - RDC - circulation 15	Matériau souple de type joint (noir)	MET / NN4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	25W001932-020 - P0088 - Chassis de porte - Mastics et joints - Joint d'étanchéité ouvrant de porte battantes - Etage 1 - 1 circulation 15	Matériau souple de type joint (noir)	MET / ZHA2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	25W001932-021 - P0089 - Chassis de porte - Mastics et joints - Joint d'étanchéité ouvrant de porte battantes - Etage 2 - 2 circulation 35	Matériau souple de type joint (noir)	MET / ZHA2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-004152-01

Date d'émission de rapport : 28/01/2025 23:30

Page 6/18

Référence laboratoire N° : 25RI004201

Référence de suivi du dossier N° : 25W001932

Reçu au laboratoire le : 24/01/2025

Date de réception : 23/01/2025

Date d'analyse : 24/01/2025

Référence dossier Client: 25W001932 - Dossier: ESIDR2_01_49_20250120_DAT_02

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022	25W001932-022 - P0090 - Revêtements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - Etage 2 - 2 chambre 31	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / ZHA2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	25W001932-023 - P0091 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragreage - Etage 2 - 2 chambre 31	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / AV8U	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / AV8U	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	25W001932-024 - P0092 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de plinthe carrelage - Etage 2 - 2 chambre 31	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type ciment (beige)	MET / AV8U	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	25W001932-025 - P0093 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit platre sur mur donnant sur l'extérieur - Etage 2 - 2 chambre 31	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / AV8U	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-004152-01

Date d'émission de rapport : 28/01/2025 23:30

Page 7/18

Référence laboratoire N° : 25RI004201

Référence de suivi du dossier N° : 25W001932

Reçu au laboratoire le : 24/01/2025

Date de réception : 23/01/2025

Date d'analyse : 24/01/2025

Référence dossier Client: 25W001932 - Dossier: ESIDR2_01_49_20250120_DAT_02

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
026	25W001932-026 - P0094 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur béton - Etage 2 - 2 chambre 31	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / AV8U	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / AV8U	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027	25W001932-027 - P0095 - Radiateurs - Radiateurs - Peinture radiateurs - Etage 2 - 2 chambre 31	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (rose)	MET / AV8U	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	25W001932-028 - P0096 - Canalisations - Canalisations - Peinture Canalisations - Etage 2 - 2 chambre 31	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET / AV8U	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029	25W001932-029 - P0097 - Plafonds - Enduits projetés - Enduit plâtre peint plafond - Etage 2 - 2 chambre 31	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / AV8U	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-004152-01

Date d'émission de rapport : 28/01/2025 23:30

Page 8/18

Référence laboratoire N° : 25RI004201

Référence de suivi du dossier N° : 25W001932

Reçu au laboratoire le : 24/01/2025

Date de réception : 23/01/2025

Date d'analyse : 24/01/2025

Référence dossier Client: 25W001932 - Dossier: ESIDR2_01_49_20250120_DAT_02

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
030	25W001932-030 - P0098 - Revêtements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - Etage 2 - 2 sanitaires 32	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / Y2QT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET / Y2QT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	25W001932-031 - P0099 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragrage - Etage 2 - 2 sanitaires 32	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / ZHA2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032	25W001932-032 - P0100 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de plinthe carrelage - Etage 2 - 2 sanitaires 32	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / ZHA2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033	25W001932-033 - P0101 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit platre sur mur donnant sur l'extérieur - Etage 2 - 2 sanitaires 32	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) en traces	MET / Y2QT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-004152-01

Date d'émission de rapport : 28/01/2025 23:30

Page 9/18

Référence laboratoire N° : 25RI004201

Référence de suivi du dossier N° : 25W001932

Reçu au laboratoire le : 24/01/2025

Date de réception : 23/01/2025

Date d'analyse : 24/01/2025

Référence dossier Client: 25W001932 - Dossier: ESIDR2_01_49_20250120_DAT_02

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
034	25W001932-034 - P0102 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur béton - Etage 2 - 2 sanitaires 32	Matériau de type maillage de fibres et liant (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / Y2QT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035 (1)	25W001932-035 - P0103 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - Etage 2 - 2 sanitaires 32	Matériau de type maillage de fibres et liant (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / QK5R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036	25W001932-036 - P0104 - Radiateurs - Radiateurs - Peinture radiateurs - Etage 2 - 2 sanitaires 32	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (gris)	MET / Y2QT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037	25W001932-037 - P0105 - Canalisations - Canalisations - Peinture Canalisations - Etage 2 - 2 sanitaires 32	Matériau de type peinture (beige)	MET / Y2QT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038	25W001932-038 - P0106 - Plafonds - Enduits projetés - Enduit plâtre + peinture de plafond - Etage 2 - 2 sanitaires 32	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / ZHA2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-004152-01

Date d'émission de rapport : 28/01/2025 23:30

Page 10/18

Référence laboratoire N° : 25RI004201

Référence de suivi du dossier N° : 25W001932

Reçu au laboratoire le : 24/01/2025

Date de réception : 23/01/2025

Date d'analyse : 24/01/2025

Référence dossier Client: 25W001932 - Dossier: ESIDR2_01_49_20250120_DAT_02

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
039	25W001932-039 - P0107 - Chassis de porte - Mastics et joints - Joint d'étanchéité ouvrant de porte battantes - Etage 3 - 3 circulation 15	Matériau souple de type joint (noir)	MET / ZHA2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
040	25W001932-040 - P0108 - Revêtements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - Etage 3 - 3 chambre 19	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041	25W001932-041 - P0109 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragréage - Etage 3 - 3 chambre 19	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
042	25W001932-042 - P0110 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de plinthe carrelage - Etage 3 - 3 chambre 19	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
043	25W001932-043 - P0111 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plat sur mur donnant sur l'extérieur - Etage 3 - 3 chambre 19	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-004152-01

Date d'émission de rapport : 28/01/2025 23:30

Page 11/18

Référence laboratoire N° : 25RI004201

Référence de suivi du dossier N° : 25W001932

Reçu au laboratoire le : 24/01/2025

Date de réception : 23/01/2025

Date d'analyse : 24/01/2025

Référence dossier Client: 25W001932 - Dossier: ESIDR2_01_49_20250120_DAT_02

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
044	25W001932-044 - P0112 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur béton - Etage 3 - 3 chambre 19	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
045	25W001932-045 - P0113 - Radiateurs - Radiateurs - Peinture radiateurs - Etage 3 - 3 chambre 19	Matériau de type peinture (beige) ; matériau (gris)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
046	25W001932-046 - P0114 - Canalisations - Canalisations - Peinture Canalisations - Etage 3 - 3 chambre 19	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
047	25W001932-047 - P0115 - Plafonds - Enduits projetés - Enduit plâtre + peinture de plafond - Etage 3 - 3 chambre 19	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-004152-01

Date d'émission de rapport : 28/01/2025 23:30

Page 12/18

Référence laboratoire N° : 25RI004201

Référence de suivi du dossier N° : 25W001932

Reçu au laboratoire le : 24/01/2025

Date de réception : 23/01/2025

Date d'analyse : 24/01/2025

Référence dossier Client: 25W001932 - Dossier: ESIDR2_01_49_20250120_DAT_02

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
048	25W001932-048 - P0116 - Revêtements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - Etage 3 - 3 sanitaires 17	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (beige)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
049	25W001932-049 - P0117 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragréage - Etage 3 - 3 sanitaires 17	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
050	25W001932-050 - P0118 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de plinthe carrelage - Etage 3 - 3 sanitaires 17	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
051	25W001932-051 - P0119 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit platre sur mur donnant sur l'extérieur - Etage 3 - 3 sanitaires 17	Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-004152-01

Date d'émission de rapport : 28/01/2025 23:30

Page 13/18

Référence laboratoire N° : 25RI004201

Référence de suivi du dossier N° : 25W001932

Reçu au laboratoire le : 24/01/2025

Date de réception : 23/01/2025

Date d'analyse : 24/01/2025

Référence dossier Client: 25W001932 - Dossier: ESIDR2_01_49_20250120_DAT_02

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
052	25W001932-052 - P0120 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur béton - Etage 3 - 3 sanitaires 17	Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
053 ⁽²⁾	25W001932-053 - P0121 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - Etage 3 - 3 sanitaires 17	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau semi-dur de type joint (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / Y2QT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
054	25W001932-054 - P0122 - Radiateurs - Radiateurs - Peinture radiateurs - Etage 3 - 3 sanitaires 17	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau (gris)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
055	25W001932-055 - P0123 - Canalisations - Canalisations - Peinture Canalisations - Etage 3 - 3 sanitaires 17	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
056	25W001932-056 - P0124 - Plafonds - Enduits projetés - Enduit plâtre + peinture de plafond - Etage 3 - 3 sanitaires 17	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-004152-01

Date d'émission de rapport : 28/01/2025 23:30

Page 14/18

Référence laboratoire N° : 25RI004201

Référence de suivi du dossier N° : 25W001932

Reçu au laboratoire le : 24/01/2025

Date de réception : 23/01/2025

Date d'analyse : 24/01/2025

Référence dossier Client: 25W001932 - Dossier: ESIDR2_01_49_20250120_DAT_02

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
057 (4)	25W001932-057 - P0125 - Conduits de fluides - Conduits fibres-ciment - Conduit fibres-ciment - Etage 3 - 3 sanitaires 25	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / OTG9	4 / 4	-	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite)
058	25W001932-058 - P0126 - Rambarde metal - Rambarde metal - Peinture Rambarde metal - Pignon droit	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
059	25W001932-059 - P0127 - Revêtements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - Pignon droit	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
060	25W001932-060 - P0128 - Revêtements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - Pignon droit	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
061 (2)	25W001932-061 - P0129 - Murs et cloisons Poteau - Maçonnerie Poteau - Beton Poteau - Pignon droit	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / WC2N	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type anthophyllite-amiante

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-004152-01

Date d'émission de rapport : 28/01/2025 23:30

Page 15/18

Référence laboratoire N° : 25RI004201

Référence de suivi du dossier N° : 25W001932

Reçu au laboratoire le : 24/01/2025

Date de réception : 23/01/2025

Date d'analyse : 24/01/2025

Référence dossier Client: 25W001932 - Dossier: ESIDR2_01_49_20250120_DAT_02

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
062 (2)	25W001932-062 - P0130 - Murs et cloisons Poteau - Maçonnerie Poteau - Beton Poteau - Pignon droit	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RV2T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type anthophyllite-amiante
063	25W001932-063 - P0131 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint chassis-vitrage - Pignon droit	Matériau souple de type joint (noir)	MET / Y2QT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
064 (2)	25W001932-064 - P0132 - Plafonds poutres - Maçonnerie poutres - Beton poutres - Pignon droit	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / NN4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type anthophyllite-amiante
065 (2)	25W001932-065 - P0133 - Plafonds poutres - Maçonnerie poutres - Beton poutres - Pignon droit	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / NN4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type anthophyllite-amiante
066 (2)	25W001932-066 - P0134 - Plafonds preau - Maçonnerie preau - Beton preau - Pignon droit	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / RV2T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type anthophyllite-amiante

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-004152-01

Date d'émission de rapport : 28/01/2025 23:30

Page 16/18

Référence laboratoire N° : 25RI004201

Référence de suivi du dossier N° : 25W001932

Reçu au laboratoire le : 24/01/2025

Date de réception : 23/01/2025

Date d'analyse : 24/01/2025

Référence dossier Client: 25W001932 - Dossier: ESIDR2_01_49_20250120_DAT_02

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
067 (2) (3)	25W001932-067 - P0135 - Plafonds preau - Maçonnerie preau - Béton preau - Pignon droit	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / WC2N	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type anthophyllite-amiante
068	25W001932-068 - P0136 - Calorifugeages Enveloppe - Calorifugeages Enveloppe - Calorifugeage Enveloppe - Sous-sol - Vide sanitaire sous preau	Matériau de type maillage de fibres (beige) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET / Y2QT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
069	25W001932-069 - P0137 - Calorifugeages - Calorifugeages - Calorifugeage - Sous-sol - Vide sanitaire sous preau	Matériau (gris) ; matériau fibreux de type isolant (orange)	MET / Y2QT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (orange)	MOLP / OTG9	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
070	25W001932-070 - P0138 - Calorifugeages mousse 26 6 84 - Calorifugeages mousse 26 6 84 - Calorifugeage mousse 26 6 84 - Sous-sol - Vide sanitaire sous preau	Matériau de type mousse (noir)	MET / Y2QT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-004152-01

Date d'émission de rapport : 28/01/2025 23:30

Page 17/18

Référence laboratoire N° : 25RI004201

Référence de suivi du dossier N° : 25W001932

Reçu au laboratoire le : 24/01/2025

Date de réception : 23/01/2025

Date d'analyse : 24/01/2025

Référence dossier Client: 25W001932 - Dossier: ESIDR2_01_49_20250120_DAT_02

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (2) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.
- (3) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (4) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Observation(s) couche(s)

- (i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>.

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-004152-01

Date d'émission de rapport : 28/01/2025 23:30

Page 18/18

Référence laboratoire N° : 25RI004201

Référence de suivi du dossier N° : 25W001932

Reçu au laboratoire le : 24/01/2025

Date de réception : 23/01/2025

Date d'analyse : 24/01/2025

Référence dossier Client: 25W001932 - Dossier: ESIDR2_01_49_20250120_DAT_02

Validé et approuvé par :



Małgorzata Tomala
Chef d'équipe suppléant

SARL AED EXPERTISES

Monsieur Thibaut NICOL

38 Rue De La Fuye

37000 TOURS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-25-NS-094906-01

Date d'émission de rapport : 10/10/2025 20:10

Page1/2

Dossier N° : 25W031507

Date de réception : 08/10/2025

Date d'analyse : 09/10/2025

Référence dossier Client:Dossier: ESIDR2_01_49_20250120_DAT_02

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P0139 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint compribande chassis-maçonnerie - Facade arriere	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (cémenteux) ; matériau semi-dur de type mastic (noir)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	P0140 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint compribande chassis-maçonnerie - Facade avant	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (cémenteux) ; matériau semi-dur de type mastic (noir)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	P0141 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint compribande chassis-maçonnerie - Facade arriere	Matériau semi-dur de type mastic (noir) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	P0142 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint compribande chassis-maçonnerie - Facade arriere	Matériau semi-dur de type mastic (noir)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827

F-44308 Nantes, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5597

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-25-NS-094906-01 Date d'émission de rapport : 10/10/2025 20:10 Page2/2
Dossier N° : 25W031507 Date de réception : 08/10/2025 Date d'analyse : 09/10/2025
Référence dossier Client:Dossier: ESIDR2_01_49_20250120_DAT_02

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le commanditaire. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (μm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.



Gabriel Orhan
Technicien(ne) Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827

F-44308 Nantes, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5597
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Certificat N° C4158

Monsieur Thibaut NICOL

Certifié dans le cadre du processus de certification PR04 et / ou PR16 consultable sur www.qualixpert.com conformément à l'ordonnance 2005-655 titre III du 8 juin 2005 et au décret 2006-1114 du 05 septembre 2006.

dans le(s) domaine(s) suivant(s) :

Constat de risque d'exposition au plomb	Certificat valable Du 06/08/2025 au 05/08/2032	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification.
Etat des installations intérieures d'électricité	Certificat valable Du 06/08/2025 au 05/08/2032	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification.
Amiante avec mention	Certificat valable Du 08/07/2025 au 07/07/2032	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification.
Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment mention France Métropolitaine	Certificat valable Du 08/07/2025 au 07/07/2032	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification.
Etat des installations intérieures de gaz	Certificat valable Du 08/07/2025 au 07/07/2032	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification.

Date d'établissement le jeudi 07 août 2025

Marjorie ALBERT
Directrice Administrative

P/O Audrey MARTINS



Une certification peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment.
Pour une utilisation appropriée de ce certificat, la portée des certifications et leurs validités doivent être vérifiées sur le site internet de LCC QUALIXPERT www.qualixpert.com.

F09 Certification de compétence version N 010120

SAS AED GROUPE
4 ALLEE PIERRE GILLES DE GENNES
33700 MERIGNAC FR

AGENT

EI- DE LA CHAPELLE, STONESTREET
18 GALERIE MARCHANDE
33370 TRESSES
Tél : 0557341313
Fax : 05 57 34 06 62
Email : AGENCE.LCSTRESSES@AXA.FR
Portefeuille : 0033074244

Vos références :

Contrat n° 7627751904
Client n° 3425563404

AXA France IARD, atteste que :

SAS AED GROUPE
4 ALLEE PIERRE GILLES DE GENNES
33700 MERIGNAC

Ainsi que :

AED EXPERTISES
4 Allée Pierre Gilles de Gennes
33700 MERIGNAC

AED SERVICES
4 Allée Pierre Gilles de Gennes
33700 MERIGNAC

est titulaire d'un contrat d'assurance **N° 7627751904** ayant pris effet le **01/07/2024** garantissant sa responsabilité civile et professionnelle pour les activités suivantes :

CONSTATS ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE (DDT)

Etablissement des documents figurant dans la liste ci-après et exigés respectivement :

- 1/** En cas de vente d'un bien immobilier au titre de la constitution du dossier technique, et visés aux 1 à 7 de l'article L 271-4 du Code de la Construction et de l'Habitation ;
- 2/** En cas de location de bâtiments à usage principal d'habitation et de livraison de bâtiments neufs au titre de la constitution du dossier de diagnostic technique visé à l'article 3-3 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée
 - Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L 1334-5 et L 1334-6 du Code de la Santé Publique ;
 - L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L 1334-13 du Code de la Santé Publique ;
 - L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L 133-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
 - L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L 134-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
 - L'état des risques naturels, miniers et technologiques prévu à l'article L 125-5 du Code de l'environnement dans les zones mentionnées au même article ;
 - Le diagnostic de performance énergétique (DPE) prévu à l'article L 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation ;

- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'information sur la présence d'un risque de mэрule prévu à l'article L 133-9 du code de la Construction et de l'habitation

AUTRES PRESTATIONS

- Mesurages Loi Carrez et Loi Boutin
- Diagnostics de conformité aux normes de surface et d'habitabilité – prêt à taux zéro (PTZ)
- Etats de conformité de la sécurité des piscines
- Etats des lieux locatifs « Loi SCELLIER »
- Diagnostics radon
- Diagnostics relatifs à la présence d'insectes xylophages (autres que termites) et champignons lignivores
- Diagnostics réglementaires d'accessibilité handicapés
- Etat des installations d'assainissement non collectif
- Contrôle de raccordement au réseau d'assainissement collectif
- Rédaction des règlements de copropriété dont l'état descriptif de division (EDD)
- Calcul des tantièmes
- Contrôle de la sécurité de l'installation électrique
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition des bâtiments
- Diagnostic technique global (DTG)
- Recherche de fibres céramiques réfractaires (FCR)

DIAGNOSTICS ET RECHERCHE D'AMIANTE.

- Repérages prévus aux articles R1334-20, R 1334-21 R 1334-22 du Code de la Santé publique,
- Repérages et examens visuels avant travaux, avant démolitions dans les différents types d'établissements tels que ERP Catégories 1 à 4, IGH....) comme le prévoit le code du travail
- Evaluation périodique de l'état de conservation des matériaux prévue à l'article R 1334-27 du Code de la Santé publique.
- Examens visuels prévus à l'article R 1334-29-3 du Code de la Santé publique.
- Mesure d'empoussièrement prévue à l'article R 1334-25 du Code de la Santé publique.
- Dossier Amiante des Parties Privatives (DAPP) prévu à l'article R 1334-29-4 du Code de la Santé publique

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS

DIAGNOSTICS PRODUITS - EQUIPEMENTS - MATERIAUX - DECHETS (PEMD)

AUDIT REGLEMENTAIRE ENERGETIQUE

DIAGNOSTICS PLAN PLURIANNUEL DE TRAVAUX

Les garanties s'exercent à concurrence des montants de garanties du tableau ci-après.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du **01/07/2025** au **01/07/2026** sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à TRESSES le 12 juin 2025
Pour la société :



AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	10 000 000 € par année d'assurance
Dont :	
• Dommages corporels	10 000 000 € par année d'assurance
• Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	2 000 000 € par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	150 000 € par année d'assurance
• Dommages aux biens confiés	150 000 € par sinistre
Autres garanties :	
Faute inexcusable (dommages corporels) (Article 3.1 des conditions générales)	2 000 000 € par année d'assurance dont 1 000 000 € par sinistre
Tous dommages relevant d'une obligation d'assurance	1 500 000 € par année d'assurance dont 1 500 000 € par sinistre
Les risques environnementaux (Article 3.4 des conditions générales) :	
Atteinte à l'environnement accidentelle tous dommages confondus dont : Le préjudice écologique (y compris les frais de prévention) et responsabilité environnementale	1.000.000 € par année d'assurance 100.000 € par année d'assurance
Défense (Article 4 des conditions générales)	Inclus dans la garantie mise en jeu
Recours (Article 4 des conditions générales)	20.000 € par litige

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance