

Rapport de repérage du plomb avant travaux

Version : V01

Numéro de dossier : **ESIDR2_01_49_20250120_DAT_02**
Norme employée : **AFNOR NF X46-035**
Date du repérage : **20/01/2025**
Heure d'arrivée : **08 h 30**
Date émission : **10/02/2025**

Objet de la mission : La présente mission concerne le repérage des matériaux et produits contenant du plomb avant réalisation de travaux conformément l'art. R4412-5 du Code du Travail. Le diagnostic a été réalisé au regard du périmètre des travaux défini par le client.

Tous les éléments du bâti susceptibles de contenir du plomb doivent faire l'objet d'une mesure. Il est de la responsabilité du donneur d'ordre d'évaluer le risque lié au plomb éventuellement contenu dans les matériaux, en fonction du matériau et du type d'intervention prévue.

Le présent rapport n'est pas un Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP) et ne peut être utilisé dans le cadre de la vente ou la location d'un bien immobilier.

Note : Les résultats de ce rapport ne se rapportent qu'aux parties de l'immeuble bâti pour lesquelles la mission a été confiée à l'opérateur de repérage et dans celles-ci uniquement aux éléments de la construction uniquement accessible lors de l'intervention de l'opérateur de repérage.

Le présent document ne peut être reproduit que dans son intégralité, annexes incluses.

Désignation du ou des immeubles bâtis

Adresse : **Bâtiment 021
Quartier BERTHEZENE
49000 ANGERS**

Référence cadastrale : **Non communiquée**

Propriétaire

Nom : **ESID DE RENNES**
Adresse : **1 rue du Garigliano - BP 14
35998 RENNES CEDEX 9**

Donneur d'ordre

Qualité du donneur d'ordre : **Autre**
(Sur déclaration de l'intéressé)
Nom : **GODMER Anthony ESID DE RENNES**
Adresse : **1 rue du Garigliano - BP 14
35998 RENNES CEDEX 9**

Organisme chargé de la mission

Nom : **AED Groupe**
Adresse : **4, allée Pierre-Gilles de Gennes
33700 MERIGNAC**

Numéro SIRET : **840 795 348 00027**
Désignation de la compagnie d'assurance : **AXA**
Numéro de police et date de validité :
7627751904 / 01/07/2025

Opérateur(s) et signataire(s)

NOM Prénom	Organisme certification	Détail de la certification	Signature
NICOL Quentin	LCC QUALIXPERT	Obtention : 02/08/2021 Échéance : 01/08/2028 N° de certification : C3413	

Liste de rapports antérieurs

Date	Objet
Néant	Néant

Sommaire

A.	Références réglementaires.....	4
B.	Renseignements complémentaires concernant la mission.....	4
	B.1. Commanditaire de la mission.....	4
	B.2. L'appareil à fluorescence X.....	4
	B.3. Etalonnage de l'appareil à fluorescence X.....	4
	B.4. Le bien objet de la mission.....	4
	B.5. Liste des locaux visités :.....	5
	B.6. Liste des locaux non visités (avec justification) :.....	6
C.	Résultats des mesures.....	7
D.	Commentaires et signature.....	88
E.	Méthodologie d'intervention.....	89
F.	Notice d'information à remettre au donneur d'ordre.....	90
G.	Planches de repérage.....	92



Programme de travaux

Bat 21 : Ensemble des niveaux (ZPSO par niveau)

A. Références réglementaires

- ❖ Principes généraux de prévention de l'article L4121-2 du code du travail
- ❖ Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction. Articles R4412-59 et suivants du code du travail

B. Renseignements complémentaires concernant la mission

B.1. Commanditaire de la mission

Nom et prénom: **GODMER Anthony ESID DE RENNES (Autre - Sur déclaration de l'intéressé)**
Adresse : **1 rue du Garigliano - BP 14
35998 RENNES CEDEX 9**

B.2. L'appareil à fluorescence X

Nom du fabricant de l'appareil : **Fondis Electronic**
Modèle de l'appareil : **FENX**
N° de série de l'appareil : **2-0821**
Nature du radionucléide : **109Cd**
Date du dernier chargement de la source : **05/03/2021** (Activité à cette date : **882 MBq**)
Déclaration ASN - N° : **T380880**
Déclaration ASN - Date : **03/04/2023**
Précision de l'appareil : **0,1 mg/cm²**

B.3. Etalonnage de l'appareil à fluorescence X

Etalon {Fab. : SRM; NIST : 2573; Concentration : 1,04 mg/cm²; Précision : 0,064 mg/cm²}

Vérification de la justesse de l'appareil	Date de la vérification	Concentration (mg/cm ²)
Etalonnage entrée	20/01/2025	0,94
Etalonnage sortie	20/01/2025	1,07

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil. En début et en fin de chaque repérage une vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

B.4. Le bien objet de la mission

Adresse du bien immobilier	Bâtiment 021 Quartier BERTHEZENE 49000 ANGERS
Description de l'ensemble immobilier	Autres
Année de construction	1950
Nom et coordonnées du propriétaire ou du syndicat de copropriété (dans le cas du CREP sur parties communes)	ESID DE RENNES 1 rue du Garigliano - BP 14 35998 RENNES CEDEX 9

B.5. Liste des locaux visités :

- ❖ Sous-sol - Pièce 1
- ❖ Sous-sol - Pièce 3
- ❖ Sous-sol - Pièce 5
- ❖ Sous-sol - Pièce 7
- ❖ Sous-sol - Pièce 9
- ❖ Sous-sol - Pièce 11
- ❖ Sous-sol - Pièce 13
- ❖ Sous-sol - Pièce 15
- ❖ Sous-sol - Pièce 17
- ❖ Sous-sol - Pièce 19
- ❖ Sous-sol - Pièce 21
- ❖ RDC - Dégagement 22
- ❖ RDC - Secrétariat 27
- ❖ RDC - VO 13
- ❖ RDC - magasin 10
- ❖ RDC - salle informatique 41
- ❖ RDC - bureau boi 19
- ❖ RDC - sanitaire 17
- ❖ RDC - bureau compta 26
- ❖ RDC - bureau off CIE 23
- ❖ RDC - sanitaire 32
- ❖ RDC - bureau semaine 31
- ❖ RDC - bureau ADT 37
- ❖ RDC - bureau exploitation 36
- ❖ Étage 1 - 1 dégagement 01
- ❖ Étage 1 - 1 circulation 15
- ❖ Étage 1 - 1 sanitaire 17
- ❖ Étage 1 - 1 chambre 16
- ❖ Étage 1 - 1 sanitaire 24
- ❖ Étage 1 - 1 circulation 35
- ❖ Étage 1 - 1 chambre 34
- ❖ Étage 1 - 1 sanitaire 33
- ❖ Étage 1 - 1 dégagement 03
- ❖ Étage 1 - 1 chambre 40
- ❖ Étage 1 - 1 VO 38
- ❖ Étage 1 - 1 chambre 21
- ❖ Étage 1 - 1 rangement 28
- ❖ Étage 1 - 1 chambre 14
- ❖ Étage 1 - 1 chambre 11
- ❖ Combles - Pièce 1
- ❖ Combles - Pièce 3
- ❖ Combles - Pièce 5
- ❖ Combles - Pièce 7
- ❖ Façade arrière
- ❖ Pignon gauche
- ❖ Étage 2 - 2 chambre s/of 20
- ❖ Étage 2 - 2 chambre 19
- ❖ Étage 2 - 2 sanitaires 18
- ❖ Étage 2 - 2 chambre 26
- ❖ Étage 2 - 2 sanitaires 25
- ❖ Étage 2 - 2 chambre 23
- ❖ Étage 2 - 2 sanitaires 32
- ❖ Étage 2 - 2 chambre 31
- ❖ Étage 2 - 2 chambre s/of 30
- ❖ Étage 2 - 2 chambre 37
- ❖ Étage 2 - 2 chambre 36
- ❖ Étage 2 - 2 sanitaires 29
- ❖ Étage 2 - 2 chambre 27
- ❖ Étage 2 - 2 v o 13
- ❖ Étage 2 - 2 chambre 10
- ❖ Étage 3 - 3 chambre s/of 20
- ❖ Étage 3 - 3 chambre 19
- ❖ Étage 3 - 3 sanitaires 18
- ❖ Sous-sol - Pièce 2
- ❖ Sous-sol - Pièce 4
- ❖ Sous-sol - Pièce 6
- ❖ Sous-sol - Pièce 8
- ❖ Sous-sol - Pièce 10
- ❖ Sous-sol - Pièce 12
- ❖ Sous-sol - Pièce 14
- ❖ Sous-sol - Pièce 16
- ❖ Sous-sol - Pièce 18
- ❖ Sous-sol - Pièce 20
- ❖ RDC - hall 02
- ❖ RDC - circulation 15
- ❖ RDC - chambre cch 14
- ❖ RDC - Magasin 11
- ❖ RDC - dégagment 01
- ❖ RDC - bureau moyen 20
- ❖ RDC - magasin
- ❖ RDC - bureau chef section 16
- ❖ RDC - salle repassage 24
- ❖ RDC - bureau secretariat 34
- ❖ RDC - magasin 2
- ❖ RDC - magasin armurerie 40
- ❖ RDC - VO 38
- ❖ RDC - bureau off MECA 21
- ❖ Étage 1 - 1 chambre S /OFF 20
- ❖ Étage 1 - 1 chambre 19
- ❖ Étage 1 - 1 sanitaire 18
- ❖ Étage 1 - 1 chambre 26
- ❖ Étage 1 - 1 sanitaire 25
- ❖ Étage 1 - 1 chambre 23
- ❖ Étage 1 - 1 sanitaire 32
- ❖ Étage 1 - 1 chambre 31
- ❖ Étage 1 - 1 chambre sous / OFF 30
- ❖ Étage 1 - 1 chambre 37
- ❖ Étage 1 - 1 chambre 36
- ❖ Étage 1 - 1 sanitaire 29
- ❖ Étage 1 - 1 chambre 27
- ❖ Étage 1 - 1 VO 13
- ❖ Étage 1 - 1 chambre 10
- ❖ Combles - Pièce 2
- ❖ Combles - Pièce 4
- ❖ Combles - Pièce 6
- ❖ Façade avant
- ❖ Pignon droit
- ❖ Étage 2 - 2 Dégagement 01
- ❖ Étage 2 - 2 circulation 15
- ❖ Étage 2 - 2 sanitaires 17
- ❖ Étage 2 - 2 chambre 16
- ❖ Étage 2 - 2 sanitaires 24
- ❖ Étage 2 - 2 circulation 35
- ❖ Étage 2 - 2 chambre 34
- ❖ Étage 2 - 2 sanitaires 33
- ❖ Étage 2 - 2 dégagement 03
- ❖ Étage 2 - 2 chambre 40
- ❖ Étage 2 - 2 v o 38
- ❖ Étage 2 - 2 chambre 21
- ❖ Étage 2 - 2 rangement 28
- ❖ Étage 2 - 2 chambre 14
- ❖ Étage 2 - 2 chambre 11
- ❖ Étage 3 - 3 Dégagement 01
- ❖ Étage 3 - 3 circulation 15
- ❖ Étage 3 - 3 sanitaires 17
- ❖ Étage 3 - 3 chambre 16

- | | |
|-------------------------------|--|
| ❖ Étage 3 - 3 chambre 26 | ❖ Étage 3 - 3 sanitaires 24 |
| ❖ Étage 3 - 3 sanitaires 25 | ❖ Étage 3 - 3 circulation 35 |
| ❖ Étage 3 - 3 chambre 23 | ❖ Étage 3 - 3 chambre 34 |
| ❖ Étage 3 - 3 sanitaires 32 | ❖ Étage 3 - 3 sanitaires 33 |
| ❖ Étage 3 - 3 chambre 31 | ❖ Étage 3 - 3 dégagement 03 |
| ❖ Étage 3 - 3 chambre s/of 30 | ❖ Étage 3 - 3 chambre 40 |
| ❖ Étage 3 - 3 chambre 37 | ❖ Étage 3 - 3 v o 38 |
| ❖ Étage 3 - 3 chambre 36 | ❖ Étage 3 - 3 chambre 21 |
| ❖ Étage 3 - 3 sanitaires 29 | ❖ Étage 3 - 3 rangement 28 |
| ❖ Étage 3 - 3 chambre 27 | ❖ Étage 3 - 3 chambre 14 |
| ❖ Étage 3 - 3 v o 13 | ❖ Étage 3 - 3 chambre 11 |
| ❖ Étage 3 - 3 chambre 10 | ❖ Sous-sol - Vide sanitaire sous préau |

B.6. Liste des locaux non visités (avec justification) :

Néant

c. Résultats des mesures

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
-	Sous-sol - Pièce 1		1	Sol	Béton		NM		Absence de revêtement
2	Sous-sol - Pièce 1	A	2	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
3	Sous-sol - Pièce 1	A	2	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
4	Sous-sol - Pièce 1	B	3	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
5	Sous-sol - Pièce 1	B	3	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
6	Sous-sol - Pièce 1	C	4	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
7	Sous-sol - Pièce 1	C	4	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
8	Sous-sol - Pièce 1	D	5	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
9	Sous-sol - Pièce 1	D	5	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
10	Sous-sol - Pièce 1		6	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
11	Sous-sol - Pièce 1		6	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Sous-sol - Pièce 1		7	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Sous-sol - Pièce 1		8	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
12	Sous-sol - Pièce 1		9	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
13	Sous-sol - Pièce 1		9	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
14	Sous-sol - Pièce 1		10	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
15	Sous-sol - Pièce 1		10	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
16	Sous-sol - Pièce 1		11	canalisation radiateur	Métal	Peinture	0,30	0,1	
17	Sous-sol - Pièce 1		11	canalisation radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
-	Sous-sol - Pièce 2		12	Sol	Béton		NM		Absence de revêtement
18	Sous-sol - Pièce 2	A	13	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
19	Sous-sol - Pièce 2	A	13	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
20	Sous-sol - Pièce 2	B	14	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
21	Sous-sol - Pièce 2	B	14	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
22	Sous-sol - Pièce 2	C	15	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
23	Sous-sol - Pièce 2	C	15	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
24	Sous-sol - Pièce 2	D	16	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
25	Sous-sol - Pièce 2	D	16	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
26	Sous-sol - Pièce 2		17	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
27	Sous-sol - Pièce 2		17	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Sous-sol - Pièce 2		18	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Sous-sol - Pièce 2		19	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
28	Sous-sol - Pièce 2		20	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
29	Sous-sol - Pièce 2		20	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
30	Sous-sol - Pièce 2		21	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
31	Sous-sol - Pièce 2		21	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
32	Sous-sol - Pièce 2		22	canalisation radiateur	Métal	Peinture	0,40	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
33	Sous-sol - Pièce 2		22	canalisation radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
-	Sous-sol - Pièce 3		23	Sol	Béton		NM		Absence de revêtement
34	Sous-sol - Pièce 3	A	24	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
35	Sous-sol - Pièce 3	A	24	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
36	Sous-sol - Pièce 3	B	25	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
37	Sous-sol - Pièce 3	B	25	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
38	Sous-sol - Pièce 3	C	26	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
39	Sous-sol - Pièce 3	C	26	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
40	Sous-sol - Pièce 3	D	27	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
41	Sous-sol - Pièce 3	D	27	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
42	Sous-sol - Pièce 3		28	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
43	Sous-sol - Pièce 3		28	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Sous-sol - Pièce 3		29	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Sous-sol - Pièce 3		30	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
44	Sous-sol - Pièce 3		31	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
45	Sous-sol - Pièce 3		31	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
46	Sous-sol - Pièce 3		32	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
47	Sous-sol - Pièce 3		32	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
48	Sous-sol - Pièce 3		33	canalisation radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
49	Sous-sol - Pièce 3		33	canalisation radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
-	Sous-sol - Pièce 4		34	Sol	Béton		NM		Absence de revêtement
50	Sous-sol - Pièce 4	A	35	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
51	Sous-sol - Pièce 4	A	35	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
52	Sous-sol - Pièce 4	B	36	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
53	Sous-sol - Pièce 4	B	36	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
54	Sous-sol - Pièce 4	C	37	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
55	Sous-sol - Pièce 4	C	37	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
56	Sous-sol - Pièce 4	D	38	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
57	Sous-sol - Pièce 4	D	38	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
58	Sous-sol - Pièce 4		39	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
59	Sous-sol - Pièce 4		39	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Sous-sol - Pièce 4		40	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Sous-sol - Pièce 4		41	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
60	Sous-sol - Pièce 4		42	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
61	Sous-sol - Pièce 4		42	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
62	Sous-sol - Pièce 4		43	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
63	Sous-sol - Pièce 4		43	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
64	Sous-sol - Pièce 4		44	canalisation radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
65	Sous-sol - Pièce 4		44	canalisation radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
-	Sous-sol - Pièce 5		45	Sol	Béton		NM		Absence de revêtement
66	Sous-sol - Pièce 5	A	46	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
67	Sous-sol - Pièce 5	A	46	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
68	Sous-sol - Pièce 5	B	47	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
69	Sous-sol - Pièce 5	B	47	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
70	Sous-sol - Pièce 5	C	48	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
71	Sous-sol - Pièce 5	C	48	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
72	Sous-sol - Pièce 5	D	49	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
73	Sous-sol - Pièce 5	D	49	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
74	Sous-sol - Pièce 5		50	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
75	Sous-sol - Pièce 5		50	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Sous-sol - Pièce 5		51	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Sous-sol - Pièce 5		52	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
76	Sous-sol - Pièce 5		53	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
77	Sous-sol - Pièce 5		53	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
78	Sous-sol - Pièce 5		54	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
79	Sous-sol - Pièce 5		54	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
80	Sous-sol - Pièce 5		55	canalisation radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
81	Sous-sol - Pièce 5		55	canalisation radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
-	Sous-sol - Pièce 6		56	Sol	Béton		NM		Absence de revêtement
82	Sous-sol - Pièce 6	A	57	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
83	Sous-sol - Pièce 6	A	57	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
84	Sous-sol - Pièce 6	B	58	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
85	Sous-sol - Pièce 6	B	58	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
86	Sous-sol - Pièce 6	C	59	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
87	Sous-sol - Pièce 6	C	59	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
88	Sous-sol - Pièce 6	D	60	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
89	Sous-sol - Pièce 6	D	60	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
90	Sous-sol - Pièce 6		61	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
91	Sous-sol - Pièce 6		61	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Sous-sol - Pièce 6		62	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Sous-sol - Pièce 6		63	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
92	Sous-sol - Pièce 6		64	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
93	Sous-sol - Pièce 6		64	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
94	Sous-sol - Pièce 6		65	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
95	Sous-sol - Pièce 6		65	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
96	Sous-sol - Pièce 6		66	canalisation radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
97	Sous-sol - Pièce 6		66	canalisation radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
-	Sous-sol - Pièce 7		67	Sol	Béton		NM		Absence de revêtement
98	Sous-sol - Pièce 7	A	68	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
99	Sous-sol - Pièce 7	A	68	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
100	Sous-sol - Pièce 7	B	69	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
101	Sous-sol - Pièce 7	B	69	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
102	Sous-sol - Pièce 7	C	70	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
103	Sous-sol - Pièce 7	C	70	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
104	Sous-sol - Pièce 7	D	71	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
105	Sous-sol - Pièce 7	D	71	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
106	Sous-sol - Pièce 7		72	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
107	Sous-sol - Pièce 7		72	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Sous-sol - Pièce 7		73	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Sous-sol - Pièce 7		74	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
108	Sous-sol - Pièce 7		75	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
109	Sous-sol - Pièce 7		75	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
110	Sous-sol - Pièce 7		76	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
111	Sous-sol - Pièce 7		76	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
112	Sous-sol - Pièce 7		77	canalisation radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
113	Sous-sol - Pièce 7		77	canalisation radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
-	Sous-sol - Pièce 8		78	Sol	Béton		NM		Absence de revêtement
114	Sous-sol - Pièce 8	A	79	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
115	Sous-sol - Pièce 8	A	79	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
116	Sous-sol - Pièce 8	B	80	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
117	Sous-sol - Pièce 8	B	80	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
118	Sous-sol - Pièce 8	C	81	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
119	Sous-sol - Pièce 8	C	81	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
120	Sous-sol - Pièce 8	D	82	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
121	Sous-sol - Pièce 8	D	82	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
122	Sous-sol - Pièce 8		83	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
123	Sous-sol - Pièce 8		83	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Sous-sol - Pièce 8		84	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Sous-sol - Pièce 8		85	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
124	Sous-sol - Pièce 8		86	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
125	Sous-sol - Pièce 8		86	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
126	Sous-sol - Pièce 8		87	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
127	Sous-sol - Pièce 8		87	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
128	Sous-sol - Pièce 8		88	canalisation radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
129	Sous-sol - Pièce 8		88	canalisation radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
-	Sous-sol - Pièce 9		89	Sol	Béton		NM		Absence de revêtement
130	Sous-sol - Pièce 9	A	90	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
131	Sous-sol - Pièce 9	A	90	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
132	Sous-sol - Pièce 9	B	91	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
133	Sous-sol - Pièce 9	B	91	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
134	Sous-sol - Pièce 9	C	92	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
135	Sous-sol - Pièce 9	C	92	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
136	Sous-sol - Pièce 9	D	93	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
137	Sous-sol - Pièce 9	D	93	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
138	Sous-sol - Pièce 9		94	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
139	Sous-sol - Pièce 9		94	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Sous-sol - Pièce 9		95	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Sous-sol - Pièce 9		96	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
140	Sous-sol - Pièce 9		97	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
141	Sous-sol - Pièce 9		97	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
142	Sous-sol - Pièce 9		98	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
143	Sous-sol - Pièce 9		98	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
144	Sous-sol - Pièce 9		99	canalisation radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
145	Sous-sol - Pièce 9		99	canalisation radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
-	Sous-sol - Pièce 10		100	Sol	Béton		NM		Absence de revêtement
146	Sous-sol - Pièce 10	A	101	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
147	Sous-sol - Pièce 10	A	101	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
148	Sous-sol - Pièce 10	B	102	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
149	Sous-sol - Pièce 10	B	102	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
150	Sous-sol - Pièce 10	C	103	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
151	Sous-sol - Pièce 10	C	103	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
152	Sous-sol - Pièce 10	D	104	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
153	Sous-sol - Pièce 10	D	104	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
154	Sous-sol - Pièce 10		105	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
155	Sous-sol - Pièce 10		105	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Sous-sol - Pièce 10		106	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Sous-sol - Pièce 10		107	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
156	Sous-sol - Pièce 10		108	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
157	Sous-sol - Pièce 10		108	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
158	Sous-sol - Pièce 10		109	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
159	Sous-sol - Pièce 10		109	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
160	Sous-sol - Pièce 10		110	canalisation radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
161	Sous-sol - Pièce 10		110	canalisation radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
-	Sous-sol - Pièce 11		111	Sol	Béton		NM		Absence de revêtement
162	Sous-sol - Pièce 11	A	112	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
163	Sous-sol - Pièce 11	A	112	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
164	Sous-sol - Pièce 11	B	113	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
165	Sous-sol - Pièce 11	B	113	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
166	Sous-sol - Pièce 11	C	114	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
167	Sous-sol - Pièce 11	C	114	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
168	Sous-sol - Pièce 11	D	115	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
169	Sous-sol - Pièce 11	D	115	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
170	Sous-sol - Pièce 11		116	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
171	Sous-sol - Pièce 11		116	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Sous-sol - Pièce 11		117	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Sous-sol - Pièce 11		118	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
172	Sous-sol - Pièce 11		119	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
173	Sous-sol - Pièce 11		119	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
174	Sous-sol - Pièce 11		120	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
175	Sous-sol - Pièce 11		120	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
176	Sous-sol - Pièce 11		121	canalisation radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
177	Sous-sol - Pièce 11		121	canalisation radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
-	Sous-sol - Pièce 12		122	Sol	Béton		NM		Absence de revêtement
178	Sous-sol - Pièce 12	A	123	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
179	Sous-sol - Pièce 12	A	123	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
180	Sous-sol - Pièce 12	B	124	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
181	Sous-sol - Pièce 12	B	124	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
182	Sous-sol - Pièce 12	C	125	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
183	Sous-sol - Pièce 12	C	125	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
184	Sous-sol - Pièce 12	D	126	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
185	Sous-sol - Pièce 12	D	126	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
186	Sous-sol - Pièce 12		127	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
187	Sous-sol - Pièce 12		127	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Sous-sol - Pièce 12		128	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Sous-sol - Pièce 12		129	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
188	Sous-sol - Pièce 12		130	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
189	Sous-sol - Pièce 12		130	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
190	Sous-sol - Pièce 12		131	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
191	Sous-sol - Pièce 12		131	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
192	Sous-sol - Pièce 12		132	canalisation radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
193	Sous-sol - Pièce 12		132	canalisation radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
-	Sous-sol - Pièce 13		133	Sol	Béton		NM		Absence de revêtement
194	Sous-sol - Pièce 13	A	134	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
195	Sous-sol - Pièce 13	A	134	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
196	Sous-sol - Pièce 13	B	135	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
197	Sous-sol - Pièce 13	B	135	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
198	Sous-sol - Pièce 13	C	136	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
199	Sous-sol - Pièce 13	C	136	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
200	Sous-sol - Pièce 13	D	137	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
201	Sous-sol - Pièce 13	D	137	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
202	Sous-sol - Pièce 13		138	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
203	Sous-sol - Pièce 13		138	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Sous-sol - Pièce 13		139	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Sous-sol - Pièce 13		140	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
204	Sous-sol - Pièce 13		141	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
205	Sous-sol - Pièce 13		141	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
206	Sous-sol - Pièce 13		142	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
207	Sous-sol - Pièce 13		142	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
208	Sous-sol - Pièce 13		143	canalisation radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
209	Sous-sol - Pièce 13		143	canalisation radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
-	Sous-sol - Pièce 14		144	Sol	Béton		NM		Absence de revêtement
210	Sous-sol - Pièce 14	A	145	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
211	Sous-sol - Pièce 14	A	145	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
212	Sous-sol - Pièce 14	B	146	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
213	Sous-sol - Pièce 14	B	146	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
214	Sous-sol - Pièce 14	C	147	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
215	Sous-sol - Pièce 14	C	147	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
216	Sous-sol - Pièce 14	D	148	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
217	Sous-sol - Pièce 14	D	148	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
218	Sous-sol - Pièce 14		149	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
219	Sous-sol - Pièce 14		149	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Sous-sol - Pièce 14		150	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Sous-sol - Pièce 14		151	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
220	Sous-sol - Pièce 14		152	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
221	Sous-sol - Pièce 14		152	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
222	Sous-sol - Pièce 14		153	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
223	Sous-sol - Pièce 14		153	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
224	Sous-sol - Pièce 14		154	canalisation radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
225	Sous-sol - Pièce 14		154	canalisation radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
-	Sous-sol - Pièce 15		155	Sol	Béton		NM		Absence de revêtement
226	Sous-sol - Pièce 15	A	156	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
227	Sous-sol - Pièce 15	A	156	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
228	Sous-sol - Pièce 15	B	157	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
229	Sous-sol - Pièce 15	B	157	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
230	Sous-sol - Pièce 15	C	158	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
231	Sous-sol - Pièce 15	C	158	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
232	Sous-sol - Pièce 15	D	159	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
233	Sous-sol - Pièce 15	D	159	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
234	Sous-sol - Pièce 15		160	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
235	Sous-sol - Pièce 15		160	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Sous-sol - Pièce 15		161	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Sous-sol - Pièce 15		162	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
236	Sous-sol - Pièce 15		163	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
237	Sous-sol - Pièce 15		163	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
238	Sous-sol - Pièce 15		164	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
239	Sous-sol - Pièce 15		164	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
240	Sous-sol - Pièce 15		165	canalisation radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
241	Sous-sol - Pièce 15		165	canalisation radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
-	Sous-sol - Pièce 16		166	Sol	Béton		NM		Absence de revêtement
242	Sous-sol - Pièce 16	A	167	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
243	Sous-sol - Pièce 16	A	167	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
244	Sous-sol - Pièce 16	B	168	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
245	Sous-sol - Pièce 16	B	168	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
246	Sous-sol - Pièce 16	C	169	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
247	Sous-sol - Pièce 16	C	169	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
248	Sous-sol - Pièce 16	D	170	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
249	Sous-sol - Pièce 16	D	170	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
250	Sous-sol - Pièce 16		171	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
251	Sous-sol - Pièce 16		171	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Sous-sol - Pièce 16		172	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Sous-sol - Pièce 16		173	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
252	Sous-sol - Pièce 16		174	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
253	Sous-sol - Pièce 16		174	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
254	Sous-sol - Pièce 16		175	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
255	Sous-sol - Pièce 16		175	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
256	Sous-sol - Pièce 16		176	canalisation radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
257	Sous-sol - Pièce 16		176	canalisation radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
-	Sous-sol - Pièce 17		177	Sol	Béton		NM		Absence de revêtement
258	Sous-sol - Pièce 17	A	178	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
259	Sous-sol - Pièce 17	A	178	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
260	Sous-sol - Pièce 17	B	179	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
261	Sous-sol - Pièce 17	B	179	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
262	Sous-sol - Pièce 17	C	180	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
263	Sous-sol - Pièce 17	C	180	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
264	Sous-sol - Pièce 17	D	181	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
265	Sous-sol - Pièce 17	D	181	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
266	Sous-sol - Pièce 17		182	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
267	Sous-sol - Pièce 17		182	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Sous-sol - Pièce 17		183	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Sous-sol - Pièce 17		184	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
268	Sous-sol - Pièce 17		185	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
269	Sous-sol - Pièce 17		185	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
270	Sous-sol - Pièce 17		186	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
271	Sous-sol - Pièce 17		186	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
272	Sous-sol - Pièce 17		187	canalisation radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
273	Sous-sol - Pièce 17		187	canalisation radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
-	Sous-sol - Pièce 18		188	Sol	Béton		NM		Absence de revêtement
274	Sous-sol - Pièce 18	A	189	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
275	Sous-sol - Pièce 18	A	189	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
276	Sous-sol - Pièce 18	B	190	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
277	Sous-sol - Pièce 18	B	190	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
278	Sous-sol - Pièce 18	C	191	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
279	Sous-sol - Pièce 18	C	191	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
280	Sous-sol - Pièce 18	D	192	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
281	Sous-sol - Pièce 18	D	192	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
282	Sous-sol - Pièce 18		193	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
283	Sous-sol - Pièce 18		193	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Sous-sol - Pièce 18		194	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Sous-sol - Pièce 18		195	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
284	Sous-sol - Pièce 18		196	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
285	Sous-sol - Pièce 18		196	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
286	Sous-sol - Pièce 18		197	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
287	Sous-sol - Pièce 18		197	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
288	Sous-sol - Pièce 18		198	canalisation radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
289	Sous-sol - Pièce 18		198	canalisation radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
-	Sous-sol - Pièce 19		199	Sol	Béton		NM		Absence de revêtement
290	Sous-sol - Pièce 19	A	200	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
291	Sous-sol - Pièce 19	A	200	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
292	Sous-sol - Pièce 19	B	201	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
293	Sous-sol - Pièce 19	B	201	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
294	Sous-sol - Pièce 19	C	202	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
295	Sous-sol - Pièce 19	C	202	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
296	Sous-sol - Pièce 19	D	203	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
297	Sous-sol - Pièce 19	D	203	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
298	Sous-sol - Pièce 19		204	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
299	Sous-sol - Pièce 19		204	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Sous-sol - Pièce 19		205	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Sous-sol - Pièce 19		206	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
300	Sous-sol - Pièce 19		207	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
301	Sous-sol - Pièce 19		207	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
302	Sous-sol - Pièce 19		208	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
303	Sous-sol - Pièce 19		208	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
304	Sous-sol - Pièce 19		209	canalisation radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
305	Sous-sol - Pièce 19		209	canalisation radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
-	Sous-sol - Pièce 20		210	Sol	Béton		NM		Absence de revêtement
306	Sous-sol - Pièce 20	A	211	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
307	Sous-sol - Pièce 20	A	211	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
308	Sous-sol - Pièce 20	B	212	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
309	Sous-sol - Pièce 20	B	212	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
310	Sous-sol - Pièce 20	C	213	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
311	Sous-sol - Pièce 20	C	213	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
312	Sous-sol - Pièce 20	D	214	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
313	Sous-sol - Pièce 20	D	214	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
314	Sous-sol - Pièce 20		215	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
315	Sous-sol - Pièce 20		215	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Sous-sol - Pièce 20		216	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Sous-sol - Pièce 20		217	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
316	Sous-sol - Pièce 20		218	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
317	Sous-sol - Pièce 20		218	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
318	Sous-sol - Pièce 20		219	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
319	Sous-sol - Pièce 20		219	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
320	Sous-sol - Pièce 20		220	canalisation radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
321	Sous-sol - Pièce 20		220	canalisation radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
-	Sous-sol - Pièce 21		221	Sol	Béton		NM		Absence de revêtement
322	Sous-sol - Pièce 21	A	222	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
323	Sous-sol - Pièce 21	A	222	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
324	Sous-sol - Pièce 21	B	223	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
325	Sous-sol - Pièce 21	B	223	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
326	Sous-sol - Pièce 21	C	224	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
327	Sous-sol - Pièce 21	C	224	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
328	Sous-sol - Pièce 21	D	225	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
329	Sous-sol - Pièce 21	D	225	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
330	Sous-sol - Pièce 21		226	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
331	Sous-sol - Pièce 21		226	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Sous-sol - Pièce 21		227	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Sous-sol - Pièce 21		228	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
332	Sous-sol - Pièce 21		229	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
333	Sous-sol - Pièce 21		229	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
334	Sous-sol - Pièce 21		230	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
335	Sous-sol - Pièce 21		230	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
336	Sous-sol - Pièce 21		231	canalisation radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
337	Sous-sol - Pièce 21		231	canalisation radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
-	RDC - hall 02		232	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
338	RDC - hall 02	A	233	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
339	RDC - hall 02	A	233	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
340	RDC - hall 02	B	234	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
341	RDC - hall 02	B	234	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
342	RDC - hall 02	C	235	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
343	RDC - hall 02	C	235	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
344	RDC - hall 02	D	236	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
345	RDC - hall 02	D	236	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
346	RDC - hall 02		237	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
347	RDC - hall 02		237	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	RDC - hall 02		238	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	RDC - hall 02		239	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	RDC - hall 02		240	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
348	RDC - hall 02		241	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
349	RDC - hall 02		241	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
350	RDC - hall 02		242	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
351	RDC - hall 02		242	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
352	RDC - hall 02		243	canalisation radiateur	Métal	Peinture	6,10	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
-	RDC - Dégagement 22		244	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
353	RDC - Dégagement 22	A	245	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
354	RDC - Dégagement 22	A	245	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
355	RDC - Dégagement 22	B	246	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
356	RDC - Dégagement 22	B	246	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
357	RDC - Dégagement 22	C	247	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
358	RDC - Dégagement 22	C	247	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
359	RDC - Dégagement 22	D	248	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
360	RDC - Dégagement 22	D	248	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
361	RDC - Dégagement 22		249	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
362	RDC - Dégagement 22		249	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	RDC - Dégagement 22		250	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	RDC - Dégagement 22		251	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	RDC - Dégagement 22		252	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
363	RDC - Dégagement 22		253	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
364	RDC - Dégagement 22		253	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
365	RDC - Dégagement 22		254	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
366	RDC - Dégagement 22		254	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
367	RDC - Dégagement 22		255	canalisation radiateur	Métal	Peinture	6,20	0,1	
-	RDC - circulation 15		256	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
368	RDC - circulation 15	A	257	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
369	RDC - circulation 15	A	257	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
370	RDC - circulation 15	B	258	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
371	RDC - circulation 15	B	258	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
372	RDC - circulation 15	C	259	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
373	RDC - circulation 15	C	259	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
374	RDC - circulation 15	D	260	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
375	RDC - circulation 15	D	260	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
376	RDC - circulation 15		261	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
377	RDC - circulation 15		261	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	RDC - circulation 15		262	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	RDC - circulation 15		263	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	RDC - circulation 15		264	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
378	RDC - circulation 15		265	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
379	RDC - circulation 15		265	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
380	RDC - circulation 15		266	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
381	RDC - circulation 15		266	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
382	RDC - circulation 15		267	canalisation radiateur	Métal	Peinture	5,90	0,1	
-	RDC - Secrétariat 27		268	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
383	RDC - Secrétariat 27	A	269	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
384	RDC - Secrétariat 27	A	269	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
385	RDC - Secrétariat 27	B	270	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
386	RDC - Secrétariat 27	B	270	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
387	RDC - Secrétariat 27	C	271	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
388	RDC - Secrétariat 27	C	271	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
389	RDC - Secrétariat 27	D	272	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
390	RDC - Secrétariat 27	D	272	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
391	RDC - Secrétariat 27		273	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
392	RDC - Secrétariat 27		273	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	RDC - Secrétariat 27		274	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	RDC - Secrétariat 27		275	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	RDC - Secrétariat 27		276	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
393	RDC - Secrétariat 27		277	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
394	RDC - Secrétariat 27		277	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
395	RDC - Secrétariat 27		278	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
396	RDC - Secrétariat 27		278	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
397	RDC - Secrétariat 27		279	canalisation radiateur	Métal	Peinture	7,10	0,1	
-	RDC - chambre cch 14		280	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
398	RDC - chambre cch 14	A	281	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
399	RDC - chambre cch 14	A	281	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
400	RDC - chambre cch 14	B	282	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
401	RDC - chambre cch 14	B	282	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
402	RDC - chambre cch 14	C	283	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
403	RDC - chambre cch 14	C	283	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
404	RDC - chambre cch 14	D	284	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
405	RDC - chambre cch 14	D	284	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
406	RDC - chambre cch 14		285	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
407	RDC - chambre cch 14		285	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	RDC - chambre cch 14		286	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	RDC - chambre cch 14		287	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	RDC - chambre cch 14		288	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
408	RDC - chambre cch 14		289	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
409	RDC - chambre cch 14		289	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
410	RDC - chambre cch 14		290	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
411	RDC - chambre cch 14		290	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
412	RDC - chambre cch 14		291	canalisation radiateur	Métal	Peinture	7,80	0,1	
-	RDC - VO 13		292	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
413	RDC - VO 13	A	293	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
414	RDC - VO 13	A	293	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
415	RDC - VO 13	B	294	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
416	RDC - VO 13	B	294	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
417	RDC - VO 13	C	295	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
418	RDC - VO 13	C	295	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
419	RDC - VO 13	D	296	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
420	RDC - VO 13	D	296	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
421	RDC - VO 13		297	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
422	RDC - VO 13		297	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	RDC - VO 13		298	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	RDC - VO 13		299	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	RDC - VO 13		300	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
423	RDC - VO 13		301	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
424	RDC - VO 13		301	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
425	RDC - VO 13		302	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
426	RDC - VO 13		302	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
427	RDC - VO 13		303	canalisation radiateur	Métal	Peinture	2,60	0,1	
-	RDC - Magasin 11		304	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
428	RDC - Magasin 11	A	305	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
429	RDC - Magasin 11	A	305	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
430	RDC - Magasin 11	B	306	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
431	RDC - Magasin 11	B	306	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
432	RDC - Magasin 11	C	307	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
433	RDC - Magasin 11	C	307	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
434	RDC - Magasin 11	D	308	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
435	RDC - Magasin 11	D	308	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
436	RDC - Magasin 11		309	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
437	RDC - Magasin 11		309	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	RDC - Magasin 11		310	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	RDC - Magasin 11		311	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	RDC - Magasin 11		312	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
438	RDC - Magasin 11		313	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
439	RDC - Magasin 11		313	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
440	RDC - Magasin 11		314	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
441	RDC - Magasin 11		314	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
442	RDC - Magasin 11		315	canalisation radiateur	Métal	Peinture	8,80	0,1	
-	RDC - magasin 10		316	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
443	RDC - magasin 10	A	317	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
444	RDC - magasin 10	A	317	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
445	RDC - magasin 10	B	318	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
446	RDC - magasin 10	B	318	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
447	RDC - magasin 10	C	319	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
448	RDC - magasin 10	C	319	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
449	RDC - magasin 10	D	320	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
450	RDC - magasin 10	D	320	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
451	RDC - magasin 10		321	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
452	RDC - magasin 10		321	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	RDC - magasin 10		322	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	RDC - magasin 10		323	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	RDC - magasin 10		324	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
453	RDC - magasin 10		325	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
454	RDC - magasin 10		325	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
455	RDC - magasin 10		326	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
456	RDC - magasin 10		326	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
457	RDC - magasin 10		327	canalisation radiateur	Métal	Peinture	6,20	0,1	
-	RDC - dégagment 01		328	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
458	RDC - dégagment 01	A	329	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
459	RDC - dégagment 01	A	329	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
460	RDC - dégagment 01	B	330	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
461	RDC - dégagment 01	B	330	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
462	RDC - dégagment 01	C	331	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
463	RDC - dégagment 01	C	331	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
464	RDC - dégagment 01	D	332	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
465	RDC - dégagment 01	D	332	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
466	RDC - dégagment 01		333	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
467	RDC - dégagment 01		333	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	RDC - dégagment 01		334	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	RDC - dégagment 01		335	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	RDC - dégagment 01		336	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
468	RDC - dégagment 01		337	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
469	RDC - dégagement 01		337	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
470	RDC - dégagement 01		338	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
471	RDC - dégagement 01		338	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
472	RDC - dégagement 01		339	canalisation radiateur	Métal	Peinture	6,60	0,1	
-	RDC - salle informatique 41		340	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
473	RDC - salle informatique 41	A	341	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
474	RDC - salle informatique 41	A	341	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
475	RDC - salle informatique 41	B	342	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
476	RDC - salle informatique 41	B	342	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
477	RDC - salle informatique 41	C	343	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
478	RDC - salle informatique 41	C	343	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
479	RDC - salle informatique 41	D	344	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
480	RDC - salle informatique 41	D	344	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
481	RDC - salle informatique 41		345	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
482	RDC - salle informatique 41		345	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	RDC - salle informatique 41		346	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	RDC - salle informatique 41		347	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	RDC - salle informatique 41		348	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
483	RDC - salle informatique 41		349	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
484	RDC - salle informatique 41		349	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
485	RDC - salle informatique 41		350	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
486	RDC - salle informatique 41		350	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
487	RDC - salle informatique 41		351	canalisation radiateur	Métal	Peinture	6,60	0,1	
-	RDC - bureau moyen 20		352	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
488	RDC - bureau moyen 20	A	353	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
489	RDC - bureau moyen 20	A	353	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
490	RDC - bureau moyen 20	B	354	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
491	RDC - bureau moyen 20	B	354	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
492	RDC - bureau moyen 20	C	355	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
493	RDC - bureau moyen 20	C	355	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
494	RDC - bureau moyen 20	D	356	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
495	RDC - bureau moyen 20	D	356	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
496	RDC - bureau moyen 20		357	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
497	RDC - bureau moyen 20		357	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	RDC - bureau moyen 20		358	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	RDC - bureau moyen 20		359	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	RDC - bureau moyen 20		360	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
498	RDC - bureau moyen 20		361	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
499	RDC - bureau moyen 20		361	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
500	RDC - bureau moyen 20		362	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
501	RDC - bureau moyen 20		362	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
502	RDC - bureau moyen 20		363	canalisation radiateur	Métal	Peinture	6,70	0,1	
-	RDC - bureau boi 19		364	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
503	RDC - bureau boi 19	A	365	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
504	RDC - bureau boi 19	A	365	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
505	RDC - bureau boi 19	B	366	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
506	RDC - bureau boi 19	B	366	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
507	RDC - bureau boi 19	C	367	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
508	RDC - bureau boi 19	C	367	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
509	RDC - bureau boi 19	D	368	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
510	RDC - bureau boi 19	D	368	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
511	RDC - bureau boi 19		369	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
512	RDC - bureau boi 19		369	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	RDC - bureau boi 19		370	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	RDC - bureau boi 19		371	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	RDC - bureau boi 19		372	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
513	RDC - bureau boi 19		373	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
514	RDC - bureau boi 19		373	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
515	RDC - bureau boi 19		374	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
516	RDC - bureau boi 19		374	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
517	RDC - bureau boi 19		375	canalisation radiateur	Métal	Peinture	6,80	0,1	
-	RDC - magasin		376	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
518	RDC - magasin	A	377	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
519	RDC - magasin	A	377	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
520	RDC - magasin	B	378	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
521	RDC - magasin	B	378	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
522	RDC - magasin	C	379	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
523	RDC - magasin	C	379	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
524	RDC - magasin	D	380	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
525	RDC - magasin	D	380	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
526	RDC - magasin		381	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
527	RDC - magasin		381	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	RDC - magasin		382	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	RDC - magasin		383	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
-	RDC - magasin		384	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
528	RDC - magasin		385	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
529	RDC - magasin		385	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
530	RDC - magasin		386	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
531	RDC - magasin		386	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
532	RDC - magasin		387	canalisation radiateur	Métal	Peinture	1,80	0,1	
-	RDC - sanitaire 17		388	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
533	RDC - sanitaire 17	A	389	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
534	RDC - sanitaire 17	A	389	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
535	RDC - sanitaire 17	B	390	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
536	RDC - sanitaire 17	B	390	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
537	RDC - sanitaire 17	C	391	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
538	RDC - sanitaire 17	C	391	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
539	RDC - sanitaire 17	D	392	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
540	RDC - sanitaire 17	D	392	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
541	RDC - sanitaire 17		393	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
542	RDC - sanitaire 17		393	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	RDC - sanitaire 17		394	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	RDC - sanitaire 17		395	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	RDC - sanitaire 17		396	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
543	RDC - sanitaire 17		397	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
544	RDC - sanitaire 17		397	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
545	RDC - sanitaire 17		398	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
546	RDC - sanitaire 17		398	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
547	RDC - sanitaire 17		399	canalisation radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
548	RDC - sanitaire 17		399	canalisation radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
-	RDC - bureau chef section 16		400	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
549	RDC - bureau chef section 16	A	401	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
550	RDC - bureau chef section 16	A	401	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
551	RDC - bureau chef section 16	B	402	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
552	RDC - bureau chef section 16	B	402	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
553	RDC - bureau chef section 16	C	403	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
554	RDC - bureau chef section 16	C	403	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
555	RDC - bureau chef section 16	D	404	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
556	RDC - bureau chef section 16	D	404	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
557	RDC - bureau chef section 16		405	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
558	RDC - bureau chef section 16		405	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	RDC - bureau chef section 16		406	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
-	RDC - bureau chef section 16		407	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	RDC - bureau chef section 16		408	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
559	RDC - bureau chef section 16		409	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
560	RDC - bureau chef section 16		409	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
561	RDC - bureau chef section 16		410	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
562	RDC - bureau chef section 16		410	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
563	RDC - bureau chef section 16		411	canalisation radiateur	Métal	Peinture	2,90	0,1	
-	RDC - bureau compta 26		412	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
564	RDC - bureau compta 26	A	413	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
565	RDC - bureau compta 26	A	413	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
566	RDC - bureau compta 26	B	414	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
567	RDC - bureau compta 26	B	414	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
568	RDC - bureau compta 26	C	415	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
569	RDC - bureau compta 26	C	415	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
570	RDC - bureau compta 26	D	416	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
571	RDC - bureau compta 26	D	416	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
572	RDC - bureau compta 26		417	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
573	RDC - bureau compta 26		417	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	RDC - bureau compta 26		418	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	RDC - bureau compta 26		419	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	RDC - bureau compta 26		420	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
574	RDC - bureau compta 26		421	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
575	RDC - bureau compta 26		421	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
576	RDC - bureau compta 26		422	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
577	RDC - bureau compta 26		422	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
578	RDC - bureau compta 26		423	canalisation radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
579	RDC - bureau compta 26		423	canalisation radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
-	RDC - salle repassage 24		424	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
580	RDC - salle repassage 24	A	425	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
581	RDC - salle repassage 24	A	425	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
582	RDC - salle repassage 24	B	426	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
583	RDC - salle repassage 24	B	426	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
584	RDC - salle repassage 24	C	427	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
585	RDC - salle repassage 24	C	427	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
586	RDC - salle repassage 24	D	428	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
587	RDC - salle repassage 24	D	428	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
588	RDC - salle repassage 24		429	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
589	RDC - salle repassage 24		429	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
-	RDC - salle repassage 24		430	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	RDC - salle repassage 24		431	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	RDC - salle repassage 24		432	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
590	RDC - salle repassage 24		433	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
591	RDC - salle repassage 24		433	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
592	RDC - salle repassage 24		434	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
593	RDC - salle repassage 24		434	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
594	RDC - salle repassage 24		435	canalisation radiateur	Métal	Peinture	7,80	0,1	
-	RDC - bureau off CIE 23		436	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
595	RDC - bureau off CIE 23	A	437	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
596	RDC - bureau off CIE 23	A	437	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
597	RDC - bureau off CIE 23	B	438	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
598	RDC - bureau off CIE 23	B	438	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
599	RDC - bureau off CIE 23	C	439	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
600	RDC - bureau off CIE 23	C	439	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
601	RDC - bureau off CIE 23	D	440	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
602	RDC - bureau off CIE 23	D	440	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
603	RDC - bureau off CIE 23		441	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
604	RDC - bureau off CIE 23		441	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	RDC - bureau off CIE 23		442	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	RDC - bureau off CIE 23		443	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	RDC - bureau off CIE 23		444	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
605	RDC - bureau off CIE 23		445	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
606	RDC - bureau off CIE 23		445	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
607	RDC - bureau off CIE 23		446	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
608	RDC - bureau off CIE 23		446	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
609	RDC - bureau off CIE 23		447	canalisation radiateur	Métal	Peinture	7,90	0,1	
-	RDC - bureau secretariat 34		448	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
610	RDC - bureau secretariat 34	A	449	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
611	RDC - bureau secretariat 34	A	449	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
612	RDC - bureau secretariat 34	B	450	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
613	RDC - bureau secretariat 34	B	450	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
614	RDC - bureau secretariat 34	C	451	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
615	RDC - bureau secretariat 34	C	451	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
616	RDC - bureau secretariat 34	D	452	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
617	RDC - bureau secretariat 34	D	452	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
618	RDC - bureau secretariat 34		453	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
619	RDC - bureau secretariat 34		453	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	RDC - bureau secretariat 34		454	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	RDC - bureau secretariat 34		455	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	RDC - bureau secretariat 34		456	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
620	RDC - bureau secretariat 34		457	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
621	RDC - bureau secretariat 34		457	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
622	RDC - bureau secretariat 34		458	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
623	RDC - bureau secretariat 34		458	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
624	RDC - bureau secretariat 34		459	canalisation radiateur	Métal	Peinture	6,30	0,1	
-	RDC - sanitaire 32		460	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
625	RDC - sanitaire 32	A	461	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
626	RDC - sanitaire 32	A	461	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
627	RDC - sanitaire 32	B	462	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
628	RDC - sanitaire 32	B	462	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
629	RDC - sanitaire 32	C	463	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
630	RDC - sanitaire 32	C	463	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
631	RDC - sanitaire 32	D	464	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
632	RDC - sanitaire 32	D	464	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
633	RDC - sanitaire 32		465	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
634	RDC - sanitaire 32		465	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	RDC - sanitaire 32		466	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	RDC - sanitaire 32		467	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	RDC - sanitaire 32		468	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
635	RDC - sanitaire 32		469	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
636	RDC - sanitaire 32		469	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
637	RDC - sanitaire 32		470	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
638	RDC - sanitaire 32		470	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
639	RDC - sanitaire 32		471	canalisation radiateur	Métal	Peinture	7,10	0,1	
-	RDC - magasin 2		472	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
640	RDC - magasin 2	A	473	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
641	RDC - magasin 2	A	473	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
642	RDC - magasin 2	B	474	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
643	RDC - magasin 2	B	474	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
644	RDC - magasin 2	C	475	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
645	RDC - magasin 2	C	475	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
646	RDC - magasin 2	D	476	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
647	RDC - magasin 2	D	476	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
648	RDC - magasin 2		477	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
649	RDC - magasin 2		477	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	RDC - magasin 2		478	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	RDC - magasin 2		479	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	RDC - magasin 2		480	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
650	RDC - magasin 2		481	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
651	RDC - magasin 2		481	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
652	RDC - magasin 2		482	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
653	RDC - magasin 2		482	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
654	RDC - magasin 2		483	canalisation radiateur	Métal	Peinture	3,30	0,1	
-	RDC - bureau semaine 31		484	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
655	RDC - bureau semaine 31	A	485	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
656	RDC - bureau semaine 31	A	485	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
657	RDC - bureau semaine 31	B	486	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
658	RDC - bureau semaine 31	B	486	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
659	RDC - bureau semaine 31	C	487	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
660	RDC - bureau semaine 31	C	487	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
661	RDC - bureau semaine 31	D	488	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
662	RDC - bureau semaine 31	D	488	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
663	RDC - bureau semaine 31		489	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
664	RDC - bureau semaine 31		489	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	RDC - bureau semaine 31		490	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	RDC - bureau semaine 31		491	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	RDC - bureau semaine 31		492	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
665	RDC - bureau semaine 31		493	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
666	RDC - bureau semaine 31		493	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
667	RDC - bureau semaine 31		494	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
668	RDC - bureau semaine 31		494	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
669	RDC - bureau semaine 31		495	canalisation radiateur	Métal	Peinture	3,40	0,1	
-	RDC - magasin armurerie 40		496	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
670	RDC - magasin armurerie 40	A	497	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
671	RDC - magasin armurerie 40	A	497	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
672	RDC - magasin armurerie 40	B	498	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
673	RDC - magasin armurerie 40	B	498	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
674	RDC - magasin armurerie 40	C	499	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
675	RDC - magasin armurerie 40	C	499	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
-	RDC - bureau ADT 37		500	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
676	RDC - bureau ADT 37	A	501	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
677	RDC - bureau ADT 37	A	501	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
678	RDC - bureau ADT 37	B	502	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
679	RDC - bureau ADT 37	B	502	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
680	RDC - bureau ADT 37	C	503	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
681	RDC - bureau ADT 37	C	503	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
682	RDC - bureau ADT 37	D	504	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
683	RDC - bureau ADT 37	D	504	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
684	RDC - bureau ADT 37		505	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
685	RDC - bureau ADT 37		505	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	RDC - bureau ADT 37		506	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	RDC - bureau ADT 37		507	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	RDC - bureau ADT 37		508	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
686	RDC - bureau ADT 37		509	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
687	RDC - bureau ADT 37		509	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
688	RDC - bureau ADT 37		510	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
689	RDC - bureau ADT 37		510	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
690	RDC - bureau ADT 37		511	canalisation radiateur	Métal	Peinture	3,50	0,1	
-	RDC - VO 38		512	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
691	RDC - VO 38	A	513	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
692	RDC - VO 38	A	513	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
693	RDC - VO 38	B	514	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
694	RDC - VO 38	B	514	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
695	RDC - VO 38	C	515	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
696	RDC - VO 38	C	515	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
697	RDC - VO 38	D	516	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
698	RDC - VO 38	D	516	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
699	RDC - VO 38		517	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
700	RDC - VO 38		517	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	RDC - VO 38		518	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	RDC - VO 38		519	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	RDC - VO 38		520	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
701	RDC - VO 38		521	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
702	RDC - VO 38		521	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
703	RDC - VO 38		522	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
704	RDC - VO 38		522	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
705	RDC - VO 38		523	canalisation radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
706	RDC - VO 38		523	canalisation radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
-	RDC - bureau exploitation 36		524	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
707	RDC - bureau exploitation 36	A	525	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
708	RDC - bureau exploitation 36	A	525	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
709	RDC - bureau exploitation 36	B	526	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
710	RDC - bureau exploitation 36	B	526	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
711	RDC - bureau exploitation 36	C	527	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
712	RDC - bureau exploitation 36	C	527	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
713	RDC - bureau exploitation 36	D	528	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
714	RDC - bureau exploitation 36	D	528	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
715	RDC - bureau exploitation 36		529	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
716	RDC - bureau exploitation 36		529	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	RDC - bureau exploitation 36		530	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	RDC - bureau exploitation 36		531	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	RDC - bureau exploitation 36		532	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
717	RDC - bureau exploitation 36		533	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
718	RDC - bureau exploitation 36		533	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
719	RDC - bureau exploitation 36		534	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
720	RDC - bureau exploitation 36		534	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
721	RDC - bureau exploitation 36		535	canalisation radiateur	Métal	Peinture	6,90	0,1	
-	RDC - bureau off MECA 21		536	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
722	RDC - bureau off MECA 21	A	537	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
723	RDC - bureau off MECA 21	A	537	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
724	RDC - bureau off MECA 21	B	538	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
725	RDC - bureau off MECA 21	B	538	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
726	RDC - bureau off MECA 21	C	539	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
727	RDC - bureau off MECA 21	C	539	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
728	RDC - bureau off MECA 21	D	540	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
729	RDC - bureau off MECA 21	D	540	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
730	RDC - bureau off MECA 21		541	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
731	RDC - bureau off MECA 21		541	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	RDC - bureau off MECA 21		542	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	RDC - bureau off MECA 21		543	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	RDC - bureau off MECA 21		544	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
732	RDC - bureau off MECA 21		545	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
733	RDC - bureau off MECA 21		545	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
734	RDC - bureau off MECA 21		546	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
735	RDC - bureau off MECA 21		546	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
736	RDC - bureau off MECA 21		547	canalisation radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
737	RDC - bureau off MECA 21		547	canalisation radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 1 - 1 degagement 01		548	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
738	Étage 1 - 1 degagement 01	A	549	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
739	Étage 1 - 1 degagement 01	A	549	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
740	Étage 1 - 1 degagement 01	B	550	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
741	Étage 1 - 1 degagement 01	B	550	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
742	Étage 1 - 1 degagement 01	C	551	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
743	Étage 1 - 1 degagement 01	C	551	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
744	Étage 1 - 1 degagement 01	D	552	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
745	Étage 1 - 1 degagement 01	D	552	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
746	Étage 1 - 1 degagement 01		553	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
747	Étage 1 - 1 degagement 01		553	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 1 - 1 degagement 01		554	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 1 - 1 degagement 01		555	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 1 - 1 degagement 01		556	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
748	Étage 1 - 1 degagement 01		557	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
749	Étage 1 - 1 degagement 01		557	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
750	Étage 1 - 1 degagement 01		558	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
751	Étage 1 - 1 degagement 01		558	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
752	Étage 1 - 1 degagement 01		559	canalisation radiateur	Métal	Peinture	6,10	0,1	
-	Étage 1 - 1 chambre S /OFF 20		560	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
753	Étage 1 - 1 chambre S /OFF 20	A	561	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
754	Étage 1 - 1 chambre S /OFF 20	A	561	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
755	Étage 1 - 1 chambre S /OFF 20	B	562	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
756	Étage 1 - 1 chambre S /OFF 20	B	562	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
757	Étage 1 - 1 chambre S /OFF 20	C	563	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
758	Étage 1 - 1 chambre S /OFF 20	C	563	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
759	Étage 1 - 1 chambre S /OFF 20	D	564	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
760	Étage 1 - 1 chambre S /OFF 20	D	564	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
761	Étage 1 - 1 chambre S /OFF 20		565	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
762	Étage 1 - 1 chambre S /OFF 20		565	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 1 - 1 chambre S /OFF 20		566	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 1 - 1 chambre S /OFF 20		567	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 1 - 1 chambre S /OFF 20		568	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
763	Étage 1 - 1 chambre S /OFF 20		569	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
764	Étage 1 - 1 chambre S /OFF 20		569	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
765	Étage 1 - 1 chambre S /OFF 20		570	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
766	Étage 1 - 1 chambre S /OFF 20		570	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
767	Étage 1 - 1 chambre S /OFF 20		571	canalisation radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
768	Étage 1 - 1 chambre S /OFF 20		571	canalisation radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 1 - 1 circulation 15		572	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
769	Étage 1 - 1 circulation 15	A	573	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
770	Étage 1 - 1 circulation 15	A	573	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
771	Étage 1 - 1 circulation 15	B	574	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
772	Étage 1 - 1 circulation 15	B	574	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
773	Étage 1 - 1 circulation 15	C	575	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
774	Étage 1 - 1 circulation 15	C	575	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
775	Étage 1 - 1 circulation 15	D	576	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
776	Étage 1 - 1 circulation 15	D	576	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
777	Étage 1 - 1 circulation 15		577	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
778	Étage 1 - 1 circulation 15		577	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 1 - 1 circulation 15		578	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 1 - 1 circulation 15		579	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 1 - 1 circulation 15		580	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
779	Étage 1 - 1 circulation 15		581	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
780	Étage 1 - 1 circulation 15		581	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
781	Étage 1 - 1 circulation 15		582	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
782	Étage 1 - 1 circulation 15		582	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
783	Étage 1 - 1 circulation 15		583	canalisation radiateur	Métal	Peinture	6,30	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
-	Étage 1 - 1 chambre 19		584	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
784	Étage 1 - 1 chambre 19	A	585	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
785	Étage 1 - 1 chambre 19	A	585	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
786	Étage 1 - 1 chambre 19	B	586	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
787	Étage 1 - 1 chambre 19	B	586	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
788	Étage 1 - 1 chambre 19	C	587	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
789	Étage 1 - 1 chambre 19	C	587	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
790	Étage 1 - 1 chambre 19	D	588	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
791	Étage 1 - 1 chambre 19	D	588	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
792	Étage 1 - 1 chambre 19		589	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
793	Étage 1 - 1 chambre 19		589	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 1 - 1 chambre 19		590	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 1 - 1 chambre 19		591	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 1 - 1 chambre 19		592	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
794	Étage 1 - 1 chambre 19		593	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
795	Étage 1 - 1 chambre 19		593	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
796	Étage 1 - 1 chambre 19		594	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
797	Étage 1 - 1 chambre 19		594	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
798	Étage 1 - 1 chambre 19		595	canalisation radiateur	Métal	Peinture	6,50	0,1	
-	Étage 1 - 1 sanitaire 17		596	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
799	Étage 1 - 1 sanitaire 17	A	597	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
800	Étage 1 - 1 sanitaire 17	A	597	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
801	Étage 1 - 1 sanitaire 17	B	598	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
802	Étage 1 - 1 sanitaire 17	B	598	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
803	Étage 1 - 1 sanitaire 17	C	599	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
804	Étage 1 - 1 sanitaire 17	C	599	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
805	Étage 1 - 1 sanitaire 17	D	600	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
806	Étage 1 - 1 sanitaire 17	D	600	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
807	Étage 1 - 1 sanitaire 17		601	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
808	Étage 1 - 1 sanitaire 17		601	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 1 - 1 sanitaire 17		602	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 1 - 1 sanitaire 17		603	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 1 - 1 sanitaire 17		604	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
809	Étage 1 - 1 sanitaire 17		605	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
810	Étage 1 - 1 sanitaire 17		605	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
811	Étage 1 - 1 sanitaire 17		606	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
812	Étage 1 - 1 sanitaire 17		606	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
813	Étage 1 - 1 sanitaire 17		607	canalisation radiateur	Métal	Peinture	6,10	0,1	
-	Étage 1 - 1 sanitaire 18		608	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
814	Étage 1 - 1 sanitaire 18	A	609	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
815	Étage 1 - 1 sanitaire 18	A	609	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
816	Étage 1 - 1 sanitaire 18	B	610	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
817	Étage 1 - 1 sanitaire 18	B	610	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
818	Étage 1 - 1 sanitaire 18	C	611	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
819	Étage 1 - 1 sanitaire 18	C	611	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
820	Étage 1 - 1 sanitaire 18	D	612	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
821	Étage 1 - 1 sanitaire 18	D	612	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
822	Étage 1 - 1 sanitaire 18		613	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
823	Étage 1 - 1 sanitaire 18		613	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 1 - 1 sanitaire 18		614	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 1 - 1 sanitaire 18		615	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 1 - 1 sanitaire 18		616	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
824	Étage 1 - 1 sanitaire 18		617	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
825	Étage 1 - 1 sanitaire 18		617	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
826	Étage 1 - 1 sanitaire 18		618	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
827	Étage 1 - 1 sanitaire 18		618	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
828	Étage 1 - 1 sanitaire 18		619	canalisation radiateur	Métal	Peinture	6,30	0,1	
-	Étage 1 - 1 chambre 16		620	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
829	Étage 1 - 1 chambre 16	A	621	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
830	Étage 1 - 1 chambre 16	A	621	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
831	Étage 1 - 1 chambre 16	B	622	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
832	Étage 1 - 1 chambre 16	B	622	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
833	Étage 1 - 1 chambre 16	C	623	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
834	Étage 1 - 1 chambre 16	C	623	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
835	Étage 1 - 1 chambre 16	D	624	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
836	Étage 1 - 1 chambre 16	D	624	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
837	Étage 1 - 1 chambre 16		625	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
838	Étage 1 - 1 chambre 16		625	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 1 - 1 chambre 16		626	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 1 - 1 chambre 16		627	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 1 - 1 chambre 16		628	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
839	Étage 1 - 1 chambre 16		629	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
840	Étage 1 - 1 chambre 16		629	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
841	Étage 1 - 1 chambre 16		630	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
842	Étage 1 - 1 chambre 16		630	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
843	Étage 1 - 1 chambre 16		631	canalisation radiateur	Métal	Peinture	6,40	0,1	
-	Étage 1 - 1 chambre 26		632	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
844	Étage 1 - 1 chambre 26	A	633	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
845	Étage 1 - 1 chambre 26	A	633	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
846	Étage 1 - 1 chambre 26	B	634	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
847	Étage 1 - 1 chambre 26	B	634	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
848	Étage 1 - 1 chambre 26	C	635	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
849	Étage 1 - 1 chambre 26	C	635	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
850	Étage 1 - 1 chambre 26	D	636	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
851	Étage 1 - 1 chambre 26	D	636	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
852	Étage 1 - 1 chambre 26		637	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
853	Étage 1 - 1 chambre 26		637	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 1 - 1 chambre 26		638	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 1 - 1 chambre 26		639	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 1 - 1 chambre 26		640	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
854	Étage 1 - 1 chambre 26		641	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
855	Étage 1 - 1 chambre 26		641	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
856	Étage 1 - 1 chambre 26		642	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
857	Étage 1 - 1 chambre 26		642	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
858	Étage 1 - 1 chambre 26		643	canalisation radiateur	Métal	Peinture	6,50	0,1	
-	Étage 1 - 1 sanitaire 24		644	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
859	Étage 1 - 1 sanitaire 24	A	645	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
860	Étage 1 - 1 sanitaire 24	A	645	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
861	Étage 1 - 1 sanitaire 24	B	646	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
862	Étage 1 - 1 sanitaire 24	B	646	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
863	Étage 1 - 1 sanitaire 24	C	647	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
864	Étage 1 - 1 sanitaire 24	C	647	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
865	Étage 1 - 1 sanitaire 24	D	648	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
866	Étage 1 - 1 sanitaire 24	D	648	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
867	Étage 1 - 1 sanitaire 24		649	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
868	Étage 1 - 1 sanitaire 24		649	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 1 - 1 sanitaire 24		650	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 1 - 1 sanitaire 24		651	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 1 - 1 sanitaire 24		652	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
869	Étage 1 - 1 sanitaire 24		653	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
870	Étage 1 - 1 sanitaire 24		653	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
871	Étage 1 - 1 sanitaire 24		654	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
872	Étage 1 - 1 sanitaire 24		654	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
873	Étage 1 - 1 sanitaire 24		655	canalisation radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
874	Étage 1 - 1 sanitaire 24		655	canalisation radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 1 - 1 sanitaire 25		656	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
875	Étage 1 - 1 sanitaire 25	A	657	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
876	Étage 1 - 1 sanitaire 25	A	657	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
877	Étage 1 - 1 sanitaire 25	B	658	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
878	Étage 1 - 1 sanitaire 25	B	658	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
879	Étage 1 - 1 sanitaire 25	C	659	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
880	Étage 1 - 1 sanitaire 25	C	659	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
881	Étage 1 - 1 sanitaire 25	D	660	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
882	Étage 1 - 1 sanitaire 25	D	660	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
883	Étage 1 - 1 sanitaire 25		661	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
884	Étage 1 - 1 sanitaire 25		661	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 1 - 1 sanitaire 25		662	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 1 - 1 sanitaire 25		663	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 1 - 1 sanitaire 25		664	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
885	Étage 1 - 1 sanitaire 25		665	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
886	Étage 1 - 1 sanitaire 25		665	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
887	Étage 1 - 1 sanitaire 25		666	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
888	Étage 1 - 1 sanitaire 25		666	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
889	Étage 1 - 1 sanitaire 25		667	canalisation radiateur	Métal	Peinture	6,20	0,1	
-	Étage 1 - 1 circulation 35		668	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
890	Étage 1 - 1 circulation 35	A	669	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
891	Étage 1 - 1 circulation 35	A	669	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
892	Étage 1 - 1 circulation 35	B	670	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
893	Étage 1 - 1 circulation 35	B	670	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
894	Étage 1 - 1 circulation 35	C	671	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
895	Étage 1 - 1 circulation 35	C	671	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
896	Étage 1 - 1 circulation 35	D	672	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
897	Étage 1 - 1 circulation 35	D	672	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
898	Étage 1 - 1 circulation 35		673	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
899	Étage 1 - 1 circulation 35		673	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 1 - 1 circulation 35		674	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 1 - 1 circulation 35		675	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 1 - 1 circulation 35		676	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
900	Étage 1 - 1 circulation 35		677	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
901	Étage 1 - 1 circulation 35		677	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
902	Étage 1 - 1 circulation 35		678	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
903	Étage 1 - 1 circulation 35		678	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
904	Étage 1 - 1 circulation 35		679	canalisation radiateur	Métal	Peinture	5,90	0,1	
-	Étage 1 - 1 chambre 23		680	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
905	Étage 1 - 1 chambre 23	A	681	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
906	Étage 1 - 1 chambre 23	A	681	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
907	Étage 1 - 1 chambre 23	B	682	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
908	Étage 1 - 1 chambre 23	B	682	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
909	Étage 1 - 1 chambre 23	C	683	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
910	Étage 1 - 1 chambre 23	C	683	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
911	Étage 1 - 1 chambre 23	D	684	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
912	Étage 1 - 1 chambre 23	D	684	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
913	Étage 1 - 1 chambre 23		685	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
914	Étage 1 - 1 chambre 23		685	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 1 - 1 chambre 23		686	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 1 - 1 chambre 23		687	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 1 - 1 chambre 23		688	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
915	Étage 1 - 1 chambre 23		689	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
916	Étage 1 - 1 chambre 23		689	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
917	Étage 1 - 1 chambre 23		690	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
918	Étage 1 - 1 chambre 23		690	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
919	Étage 1 - 1 chambre 23		691	canalisation radiateur	Métal	Peinture	6,10	0,1	
-	Étage 1 - 1 chambre 34		692	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
920	Étage 1 - 1 chambre 34	A	693	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
921	Étage 1 - 1 chambre 34	A	693	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
922	Étage 1 - 1 chambre 34	B	694	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
923	Étage 1 - 1 chambre 34	B	694	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
924	Étage 1 - 1 chambre 34	C	695	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
925	Étage 1 - 1 chambre 34	C	695	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
926	Étage 1 - 1 chambre 34	D	696	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
927	Étage 1 - 1 chambre 34	D	696	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
928	Étage 1 - 1 chambre 34		697	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
929	Étage 1 - 1 chambre 34		697	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 1 - 1 chambre 34		698	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 1 - 1 chambre 34		699	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
-	Étage 1 - 1 chambre 34		700	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
930	Étage 1 - 1 chambre 34		701	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
931	Étage 1 - 1 chambre 34		701	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
932	Étage 1 - 1 chambre 34		702	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
933	Étage 1 - 1 chambre 34		702	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
934	Étage 1 - 1 chambre 34		703	canalisation radiateur	Métal	Peinture	6,50	0,1	
-	Étage 1 - 1 sanitaire 32		704	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
935	Étage 1 - 1 sanitaire 32	A	705	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
936	Étage 1 - 1 sanitaire 32	A	705	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
937	Étage 1 - 1 sanitaire 32	B	706	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
938	Étage 1 - 1 sanitaire 32	B	706	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
939	Étage 1 - 1 sanitaire 32	C	707	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
940	Étage 1 - 1 sanitaire 32	C	707	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
941	Étage 1 - 1 sanitaire 32	D	708	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
942	Étage 1 - 1 sanitaire 32	D	708	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
943	Étage 1 - 1 sanitaire 32		709	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
944	Étage 1 - 1 sanitaire 32		709	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 1 - 1 sanitaire 32		710	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 1 - 1 sanitaire 32		711	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 1 - 1 sanitaire 32		712	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
945	Étage 1 - 1 sanitaire 32		713	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
946	Étage 1 - 1 sanitaire 32		713	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
947	Étage 1 - 1 sanitaire 32		714	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
948	Étage 1 - 1 sanitaire 32		714	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
949	Étage 1 - 1 sanitaire 32		715	canalisation radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
950	Étage 1 - 1 sanitaire 32		715	canalisation radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 1 - 1 sanitaire 33		716	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
951	Étage 1 - 1 sanitaire 33	A	717	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
952	Étage 1 - 1 sanitaire 33	A	717	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
953	Étage 1 - 1 sanitaire 33	B	718	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
954	Étage 1 - 1 sanitaire 33	B	718	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
955	Étage 1 - 1 sanitaire 33	C	719	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
956	Étage 1 - 1 sanitaire 33	C	719	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
957	Étage 1 - 1 sanitaire 33	D	720	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
958	Étage 1 - 1 sanitaire 33	D	720	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
959	Étage 1 - 1 sanitaire 33		721	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
960	Étage 1 - 1 sanitaire 33		721	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 1 - 1 sanitaire 33		722	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
-	Étage 1 - 1 sanitaire 33		723	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 1 - 1 sanitaire 33		724	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
961	Étage 1 - 1 sanitaire 33		725	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
962	Étage 1 - 1 sanitaire 33		725	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
963	Étage 1 - 1 sanitaire 33		726	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
964	Étage 1 - 1 sanitaire 33		726	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
965	Étage 1 - 1 sanitaire 33		727	canalisation radiateur	Métal	Peinture	6,90	0,1	
-	Étage 1 - 1 chambre 31		728	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
966	Étage 1 - 1 chambre 31	A	729	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
967	Étage 1 - 1 chambre 31	A	729	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
968	Étage 1 - 1 chambre 31	B	730	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
969	Étage 1 - 1 chambre 31	B	730	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
970	Étage 1 - 1 chambre 31	C	731	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
971	Étage 1 - 1 chambre 31	C	731	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
972	Étage 1 - 1 chambre 31	D	732	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
973	Étage 1 - 1 chambre 31	D	732	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
974	Étage 1 - 1 chambre 31		733	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
975	Étage 1 - 1 chambre 31		733	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 1 - 1 chambre 31		734	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 1 - 1 chambre 31		735	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 1 - 1 chambre 31		736	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
976	Étage 1 - 1 chambre 31		737	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
977	Étage 1 - 1 chambre 31		737	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
978	Étage 1 - 1 chambre 31		738	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
979	Étage 1 - 1 chambre 31		738	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
980	Étage 1 - 1 chambre 31		739	canalisation radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
981	Étage 1 - 1 chambre 31		739	canalisation radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 1 - 1 dégagement 03		740	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
982	Étage 1 - 1 dégagement 03	A	741	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
983	Étage 1 - 1 dégagement 03	A	741	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
984	Étage 1 - 1 dégagement 03	B	742	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
985	Étage 1 - 1 dégagement 03	B	742	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
986	Étage 1 - 1 dégagement 03	C	743	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
987	Étage 1 - 1 dégagement 03	C	743	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
988	Étage 1 - 1 dégagement 03	D	744	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
989	Étage 1 - 1 dégagement 03	D	744	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
990	Étage 1 - 1 dégagement 03		745	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
991	Étage 1 - 1 dégagement 03		745	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
-	Étage 1 - 1 dégagement 03		746	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 1 - 1 dégagement 03		747	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 1 - 1 dégagement 03		748	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
992	Étage 1 - 1 dégagement 03		749	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
993	Étage 1 - 1 dégagement 03		749	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
994	Étage 1 - 1 dégagement 03		750	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
995	Étage 1 - 1 dégagement 03		750	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
996	Étage 1 - 1 dégagement 03		751	canalisation radiateur	Métal	Peinture	6,80	0,1	
-	Étage 1 - 1 chambre sous / OFF 30		752	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
997	Étage 1 - 1 chambre sous / OFF 30	A	753	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
998	Étage 1 - 1 chambre sous / OFF 30	A	753	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
999	Étage 1 - 1 chambre sous / OFF 30	B	754	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1000	Étage 1 - 1 chambre sous / OFF 30	B	754	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1001	Étage 1 - 1 chambre sous / OFF 30	C	755	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1002	Étage 1 - 1 chambre sous / OFF 30	C	755	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1003	Étage 1 - 1 chambre sous / OFF 30	D	756	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1004	Étage 1 - 1 chambre sous / OFF 30	D	756	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1005	Étage 1 - 1 chambre sous / OFF 30		757	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1006	Étage 1 - 1 chambre sous / OFF 30		757	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 1 - 1 chambre sous / OFF 30		758	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 1 - 1 chambre sous / OFF 30		759	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 1 - 1 chambre sous / OFF 30		760	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
1007	Étage 1 - 1 chambre sous / OFF 30		761	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1008	Étage 1 - 1 chambre sous / OFF 30		761	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1009	Étage 1 - 1 chambre sous / OFF 30		762	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1010	Étage 1 - 1 chambre sous / OFF 30		762	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1011	Étage 1 - 1 chambre sous / OFF 30		763	canalisation radiateur	Métal	Peinture	7,10	0,1	
-	Étage 1 - 1 chambre 40		764	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
1012	Étage 1 - 1 chambre 40	A	765	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1013	Étage 1 - 1 chambre 40	A	765	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1014	Étage 1 - 1 chambre 40	B	766	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1015	Étage 1 - 1 chambre 40	B	766	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1016	Étage 1 - 1 chambre 40	C	767	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1017	Étage 1 - 1 chambre 40	C	767	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1018	Étage 1 - 1 chambre 40	D	768	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1019	Étage 1 - 1 chambre 40	D	768	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1020	Étage 1 - 1 chambre 40		769	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1021	Étage 1 - 1 chambre 40		769	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 1 - 1 chambre 40		770	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 1 - 1 chambre 40		771	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 1 - 1 chambre 40		772	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
1022	Étage 1 - 1 chambre 40		773	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1023	Étage 1 - 1 chambre 40		773	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1024	Étage 1 - 1 chambre 40		774	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1025	Étage 1 - 1 chambre 40		774	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1026	Étage 1 - 1 chambre 40		775	canalisation radiateur	Métal	Peinture	7,10	0,1	
-	Étage 1 - 1 chambre 37		776	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
1027	Étage 1 - 1 chambre 37	A	777	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1028	Étage 1 - 1 chambre 37	A	777	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1029	Étage 1 - 1 chambre 37	B	778	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1030	Étage 1 - 1 chambre 37	B	778	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1031	Étage 1 - 1 chambre 37	C	779	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1032	Étage 1 - 1 chambre 37	C	779	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1033	Étage 1 - 1 chambre 37	D	780	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1034	Étage 1 - 1 chambre 37	D	780	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1035	Étage 1 - 1 chambre 37		781	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1036	Étage 1 - 1 chambre 37		781	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 1 - 1 chambre 37		782	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 1 - 1 chambre 37		783	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 1 - 1 chambre 37		784	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1037	Étage 1 - 1 chambre 37		785	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1038	Étage 1 - 1 chambre 37		785	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1039	Étage 1 - 1 chambre 37		786	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1040	Étage 1 - 1 chambre 37		786	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1041	Étage 1 - 1 chambre 37		787	canalisation radiateur	Métal	Peinture	6,10	0,1	
-	Étage 1 - 1 VO 38		788	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
1042	Étage 1 - 1 VO 38	A	789	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1043	Étage 1 - 1 VO 38	A	789	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1044	Étage 1 - 1 VO 38	B	790	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1045	Étage 1 - 1 VO 38	B	790	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1046	Étage 1 - 1 VO 38	C	791	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1047	Étage 1 - 1 VO 38	C	791	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1048	Étage 1 - 1 VO 38	D	792	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1049	Étage 1 - 1 VO 38	D	792	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1050	Étage 1 - 1 VO 38		793	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1051	Étage 1 - 1 VO 38		793	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 1 - 1 VO 38		794	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 1 - 1 VO 38		795	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 1 - 1 VO 38		796	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
1052	Étage 1 - 1 VO 38		797	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1053	Étage 1 - 1 VO 38		797	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1054	Étage 1 - 1 VO 38		798	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1055	Étage 1 - 1 VO 38		798	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1056	Étage 1 - 1 VO 38		799	canalisation radiateur	Métal	Peinture	5,90	0,1	
-	Étage 1 - 1 chambre 36		800	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
1057	Étage 1 - 1 chambre 36	A	801	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1058	Étage 1 - 1 chambre 36	A	801	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1059	Étage 1 - 1 chambre 36	B	802	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1060	Étage 1 - 1 chambre 36	B	802	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1061	Étage 1 - 1 chambre 36	C	803	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1062	Étage 1 - 1 chambre 36	C	803	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1063	Étage 1 - 1 chambre 36	D	804	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1064	Étage 1 - 1 chambre 36	D	804	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1065	Étage 1 - 1 chambre 36		805	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1066	Étage 1 - 1 chambre 36		805	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 1 - 1 chambre 36		806	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 1 - 1 chambre 36		807	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
-	Étage 1 - 1 chambre 36		808	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
1067	Étage 1 - 1 chambre 36		809	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1068	Étage 1 - 1 chambre 36		809	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1069	Étage 1 - 1 chambre 36		810	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1070	Étage 1 - 1 chambre 36		810	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1071	Étage 1 - 1 chambre 36		811	canalisation radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1072	Étage 1 - 1 chambre 36		811	canalisation radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 1 - 1 chambre 21		812	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
1073	Étage 1 - 1 chambre 21	A	813	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1074	Étage 1 - 1 chambre 21	A	813	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1075	Étage 1 - 1 chambre 21	B	814	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1076	Étage 1 - 1 chambre 21	B	814	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1077	Étage 1 - 1 chambre 21	C	815	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1078	Étage 1 - 1 chambre 21	C	815	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1079	Étage 1 - 1 chambre 21	D	816	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1080	Étage 1 - 1 chambre 21	D	816	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1081	Étage 1 - 1 chambre 21		817	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1082	Étage 1 - 1 chambre 21		817	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 1 - 1 chambre 21		818	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 1 - 1 chambre 21		819	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 1 - 1 chambre 21		820	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
1083	Étage 1 - 1 chambre 21		821	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1084	Étage 1 - 1 chambre 21		821	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1085	Étage 1 - 1 chambre 21		822	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1086	Étage 1 - 1 chambre 21		822	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1087	Étage 1 - 1 chambre 21		823	canalisation radiateur	Métal	Peinture	6,30	0,1	
-	Étage 1 - 1 sanitaire 29		824	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
1088	Étage 1 - 1 sanitaire 29	A	825	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1089	Étage 1 - 1 sanitaire 29	A	825	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1090	Étage 1 - 1 sanitaire 29	B	826	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1091	Étage 1 - 1 sanitaire 29	B	826	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1092	Étage 1 - 1 sanitaire 29	C	827	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1093	Étage 1 - 1 sanitaire 29	C	827	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1094	Étage 1 - 1 sanitaire 29	D	828	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1095	Étage 1 - 1 sanitaire 29	D	828	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1096	Étage 1 - 1 sanitaire 29		829	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1097	Étage 1 - 1 sanitaire 29		829	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 1 - 1 sanitaire 29		830	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
-	Étage 1 - 1 sanitaire 29		831	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 1 - 1 sanitaire 29		832	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
1098	Étage 1 - 1 sanitaire 29		833	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1099	Étage 1 - 1 sanitaire 29		833	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1100	Étage 1 - 1 sanitaire 29		834	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1101	Étage 1 - 1 sanitaire 29		834	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1102	Étage 1 - 1 sanitaire 29		835	canalisation radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1103	Étage 1 - 1 sanitaire 29		835	canalisation radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 1 - 1 rangement 28		836	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
1104	Étage 1 - 1 rangement 28	A	837	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1105	Étage 1 - 1 rangement 28	A	837	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1106	Étage 1 - 1 rangement 28	B	838	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1107	Étage 1 - 1 rangement 28	B	838	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1108	Étage 1 - 1 rangement 28	C	839	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1109	Étage 1 - 1 rangement 28	C	839	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1110	Étage 1 - 1 rangement 28	D	840	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1111	Étage 1 - 1 rangement 28	D	840	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1112	Étage 1 - 1 rangement 28		841	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1113	Étage 1 - 1 rangement 28		841	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 1 - 1 rangement 28		842	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 1 - 1 rangement 28		843	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 1 - 1 rangement 28		844	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
1114	Étage 1 - 1 rangement 28		845	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1115	Étage 1 - 1 rangement 28		845	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1116	Étage 1 - 1 rangement 28		846	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1117	Étage 1 - 1 rangement 28		846	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1118	Étage 1 - 1 rangement 28		847	canalisation radiateur	Métal	Peinture	5,90	0,1	
-	Étage 1 - 1 chambre 27		848	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
1119	Étage 1 - 1 chambre 27	A	849	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1120	Étage 1 - 1 chambre 27	A	849	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1121	Étage 1 - 1 chambre 27	B	850	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1122	Étage 1 - 1 chambre 27	B	850	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1123	Étage 1 - 1 chambre 27	C	851	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1124	Étage 1 - 1 chambre 27	C	851	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1125	Étage 1 - 1 chambre 27	D	852	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1126	Étage 1 - 1 chambre 27	D	852	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1127	Étage 1 - 1 chambre 27		853	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1128	Étage 1 - 1 chambre 27		853	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
-	Étage 1 - 1 chambre 27		854	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 1 - 1 chambre 27		855	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 1 - 1 chambre 27		856	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
1129	Étage 1 - 1 chambre 27		857	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1130	Étage 1 - 1 chambre 27		857	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1131	Étage 1 - 1 chambre 27		858	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1132	Étage 1 - 1 chambre 27		858	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1133	Étage 1 - 1 chambre 27		859	canalisation radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1134	Étage 1 - 1 chambre 27		859	canalisation radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 1 - 1 chambre 14		860	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
1135	Étage 1 - 1 chambre 14	A	861	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1136	Étage 1 - 1 chambre 14	A	861	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1137	Étage 1 - 1 chambre 14	B	862	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1138	Étage 1 - 1 chambre 14	B	862	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1139	Étage 1 - 1 chambre 14	C	863	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1140	Étage 1 - 1 chambre 14	C	863	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1141	Étage 1 - 1 chambre 14	D	864	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1142	Étage 1 - 1 chambre 14	D	864	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1143	Étage 1 - 1 chambre 14		865	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1144	Étage 1 - 1 chambre 14		865	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 1 - 1 chambre 14		866	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 1 - 1 chambre 14		867	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 1 - 1 chambre 14		868	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
1145	Étage 1 - 1 chambre 14		869	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1146	Étage 1 - 1 chambre 14		869	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1147	Étage 1 - 1 chambre 14		870	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1148	Étage 1 - 1 chambre 14		870	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1149	Étage 1 - 1 chambre 14		871	canalisation radiateur	Métal	Peinture	5,90	0,1	
-	Étage 1 - 1 VO 13		872	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
1150	Étage 1 - 1 VO 13	A	873	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1151	Étage 1 - 1 VO 13	A	873	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1152	Étage 1 - 1 VO 13	B	874	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1153	Étage 1 - 1 VO 13	B	874	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1154	Étage 1 - 1 VO 13	C	875	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1155	Étage 1 - 1 VO 13	C	875	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1156	Étage 1 - 1 VO 13	D	876	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1157	Étage 1 - 1 VO 13	D	876	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1158	Étage 1 - 1 VO 13		877	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1159	Étage 1 - 1 VO 13		877	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 1 - 1 VO 13		878	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 1 - 1 VO 13		879	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 1 - 1 VO 13		880	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
1160	Étage 1 - 1 VO 13		881	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1161	Étage 1 - 1 VO 13		881	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1162	Étage 1 - 1 VO 13		882	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1163	Étage 1 - 1 VO 13		882	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1164	Étage 1 - 1 VO 13		883	canalisation radiateur	Métal	Peinture	5,90	0,1	
-	Étage 1 - 1 chambre 11		884	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
1165	Étage 1 - 1 chambre 11	A	885	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1166	Étage 1 - 1 chambre 11	A	885	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1167	Étage 1 - 1 chambre 11	B	886	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1168	Étage 1 - 1 chambre 11	B	886	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1169	Étage 1 - 1 chambre 11	C	887	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1170	Étage 1 - 1 chambre 11	C	887	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1171	Étage 1 - 1 chambre 11	D	888	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1172	Étage 1 - 1 chambre 11	D	888	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1173	Étage 1 - 1 chambre 11		889	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1174	Étage 1 - 1 chambre 11		889	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 1 - 1 chambre 11		890	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 1 - 1 chambre 11		891	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 1 - 1 chambre 11		892	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
1175	Étage 1 - 1 chambre 11		893	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1176	Étage 1 - 1 chambre 11		893	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1177	Étage 1 - 1 chambre 11		894	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1178	Étage 1 - 1 chambre 11		894	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1179	Étage 1 - 1 chambre 11		895	canalisation radiateur	Métal	Peinture	5,90	0,1	
-	Étage 1 - 1 chambre 10		896	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
1180	Étage 1 - 1 chambre 10	A	897	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1181	Étage 1 - 1 chambre 10	A	897	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1182	Étage 1 - 1 chambre 10	B	898	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1183	Étage 1 - 1 chambre 10	B	898	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1184	Étage 1 - 1 chambre 10	C	899	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1185	Étage 1 - 1 chambre 10	C	899	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1186	Étage 1 - 1 chambre 10	D	900	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1187	Étage 1 - 1 chambre 10	D	900	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1188	Étage 1 - 1 chambre 10		901	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1189	Étage 1 - 1 chambre 10		901	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 1 - 1 chambre 10		902	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 1 - 1 chambre 10		903	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 1 - 1 chambre 10		904	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
1190	Étage 1 - 1 chambre 10		905	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1191	Étage 1 - 1 chambre 10		905	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1192	Étage 1 - 1 chambre 10		906	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1193	Étage 1 - 1 chambre 10		906	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1194	Étage 1 - 1 chambre 10		907	canalisation radiateur	Métal	Peinture	6,10	0,1	
-	Combles - Pièce 1		908	Sol	Bois		NM		Absence de revêtement
-	Combles - Pièce 1	A	909	Mur	Béton		NM		Absence de revêtement
-	Combles - Pièce 1	B	910	Mur	Béton		NM		Absence de revêtement
-	Combles - Pièce 1	C	911	Mur	Béton		NM		Absence de revêtement
-	Combles - Pièce 1	D	912	Mur	Béton		NM		Absence de revêtement
1195	Combles - Pièce 1		913	Plafond	Bois	Tuiles	0,00	0,1	
1196	Combles - Pièce 1		913	Plafond	Bois	Tuiles	0,00	0,1	
1197	Combles - Pièce 1		914	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1198	Combles - Pièce 1		914	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1199	Combles - Pièce 1		915	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1200	Combles - Pièce 1		915	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
-	Combles - Pièce 2		916	Sol	Bois		NM		Absence de revêtement
-	Combles - Pièce 2	A	917	Mur	Béton		NM		Absence de revêtement
-	Combles - Pièce 2	B	918	Mur	Béton		NM		Absence de revêtement
-	Combles - Pièce 2	C	919	Mur	Béton		NM		Absence de revêtement
-	Combles - Pièce 2	D	920	Mur	Béton		NM		Absence de revêtement
1201	Combles - Pièce 2		921	Plafond	Bois	Tuiles	0,00	0,1	
1202	Combles - Pièce 2		921	Plafond	Bois	Tuiles	0,00	0,1	
1203	Combles - Pièce 2		922	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1204	Combles - Pièce 2		922	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1205	Combles - Pièce 2		923	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1206	Combles - Pièce 2		923	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1207	Combles - Pièce 2		924	canalisation radiateur	Métal	Peinture	6,00	0,1	
-	Combles - Pièce 3		925	Sol	Bois		NM		Absence de revêtement
-	Combles - Pièce 3	A	926	Mur	Béton		NM		Absence de revêtement
-	Combles - Pièce 3	B	927	Mur	Béton		NM		Absence de revêtement
-	Combles - Pièce 3	C	928	Mur	Béton		NM		Absence de revêtement
-	Combles - Pièce 3	D	929	Mur	Béton		NM		Absence de revêtement
1208	Combles - Pièce 3		930	Plafond	Bois	Tuiles	0,00	0,1	
1209	Combles - Pièce 3		930	Plafond	Bois	Tuiles	0,00	0,1	
1210	Combles - Pièce 3		931	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1211	Combles - Pièce 3		931	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1212	Combles - Pièce 3		932	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1213	Combles - Pièce 3		932	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1214	Combles - Pièce 3		933	canalisation radiateur	Métal	Peinture	6,00	0,1	
-	Combles - Pièce 4		934	Sol	Bois		NM		Absence de revêtement
-	Combles - Pièce 4	A	935	Mur	Béton		NM		Absence de revêtement
-	Combles - Pièce 4	B	936	Mur	Béton		NM		Absence de revêtement
-	Combles - Pièce 4	C	937	Mur	Béton		NM		Absence de revêtement
-	Combles - Pièce 4	D	938	Mur	Béton		NM		Absence de revêtement
1215	Combles - Pièce 4		939	Plafond	Bois	Tuiles	0,00	0,1	
1216	Combles - Pièce 4		939	Plafond	Bois	Tuiles	0,00	0,1	
1217	Combles - Pièce 4		940	canalisation radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1218	Combles - Pièce 4		940	canalisation radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1219	Combles - Pièce 4		941	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1220	Combles - Pièce 4		941	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1221	Combles - Pièce 4		942	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1222	Combles - Pièce 4		942	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
-	Combles - Pièce 5		943	Sol	Bois		NM		Absence de revêtement
-	Combles - Pièce 5	A	944	Mur	Béton		NM		Absence de revêtement
-	Combles - Pièce 5	B	945	Mur	Béton		NM		Absence de revêtement
-	Combles - Pièce 5	C	946	Mur	Béton		NM		Absence de revêtement

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
-	Combles - Pièce 5	D	947	Mur	Béton		NM		Absence de revêtement
1223	Combles - Pièce 5		948	Plafond	Bois	Tuiles	0,00	0,1	
1224	Combles - Pièce 5		948	Plafond	Bois	Tuiles	0,00	0,1	
1225	Combles - Pièce 5		949	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1226	Combles - Pièce 5		949	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1227	Combles - Pièce 5		950	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1228	Combles - Pièce 5		950	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1229	Combles - Pièce 5		951	canalisation radiateur	Métal	Peinture	5,30	0,1	
-	Combles - Pièce 6		952	Sol	Bois		NM		Absence de revêtement
-	Combles - Pièce 6	A	953	Mur	Béton		NM		Absence de revêtement
-	Combles - Pièce 6	B	954	Mur	Béton		NM		Absence de revêtement
-	Combles - Pièce 6	C	955	Mur	Béton		NM		Absence de revêtement
-	Combles - Pièce 6	D	956	Mur	Béton		NM		Absence de revêtement
1230	Combles - Pièce 6		957	Plafond	Bois	Tuiles	0,00	0,1	
1231	Combles - Pièce 6		957	Plafond	Bois	Tuiles	0,00	0,1	
1232	Combles - Pièce 6		958	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1233	Combles - Pièce 6		958	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1234	Combles - Pièce 6		959	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1235	Combles - Pièce 6		959	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1236	Combles - Pièce 6		960	canalisation radiateur	Métal	Peinture	5,36	0,1	
-	Combles - Pièce 7		961	Sol	Bois		NM		Absence de revêtement
-	Combles - Pièce 7	A	962	Mur	Béton		NM		Absence de revêtement
-	Combles - Pièce 7	B	963	Mur	Béton		NM		Absence de revêtement
-	Combles - Pièce 7	C	964	Mur	Béton		NM		Absence de revêtement
-	Combles - Pièce 7	D	965	Mur	Béton		NM		Absence de revêtement
1237	Combles - Pièce 7		966	Plafond	Bois	Tuiles	0,00	0,1	
1238	Combles - Pièce 7		966	Plafond	Bois	Tuiles	0,00	0,1	
1239	Combles - Pièce 7		967	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1240	Combles - Pièce 7		967	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1241	Combles - Pièce 7		968	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1242	Combles - Pièce 7		968	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1243	Combles - Pièce 7		969	canalisation radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1244	Combles - Pièce 7		969	canalisation radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
-	Façade avant		970	Sol	Bois		NM		Absence de revêtement
1245	Façade avant	A	971	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
1246	Façade avant	A	971	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
1247	Façade avant		972	canalisation radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1248	Façade avant		972	canalisation radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1249	Façade arrière	A	973	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
1250	Façade arrière	A	973	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
1251	Façade arrière		974	canalisation radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1252	Façade arrière		974	canalisation radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1253	Pignon droit	A	975	Mur 1	Béton	Peinture	0,00	0,1	
1254	Pignon droit	A	975	Mur 1	Béton	Peinture	0,00	0,1	
1255	Pignon droit		976	canalisation radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1256	Pignon droit		976	canalisation radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1257	Pignon droit	A	977	Mur 2	Béton	Peinture	0,00	0,1	
1258	Pignon droit	A	977	Mur 2	Béton	Peinture	0,00	0,1	
1259	Pignon gauche	A	978	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
1260	Pignon gauche	A	978	Mur	Béton	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 2 - 2 Dégagement 01		979	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
1261	Étage 2 - 2 Dégagement 01	A	980	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1262	Étage 2 - 2 Dégagement 01	A	980	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1263	Étage 2 - 2 Dégagement 01	B	981	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1264	Étage 2 - 2 Dégagement 01	B	981	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1265	Étage 2 - 2 Dégagement 01	C	982	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1266	Étage 2 - 2 Dégagement 01	C	982	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1267	Étage 2 - 2 Dégagement 01	D	983	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1268	Étage 2 - 2 Dégagement 01	D	983	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1269	Étage 2 - 2 Dégagement 01		984	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1270	Étage 2 - 2 Dégagement 01		984	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 2 - 2 Dégagement 01		985	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 2 - 2 Dégagement 01		986	Fenêtre 1 intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 2 - 2 Dégagement 01		987	Fenêtre 1 extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
1271	Étage 2 - 2 Dégagement 01		988	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1272	Étage 2 - 2 Dégagement 01		988	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1273	Étage 2 - 2 Dégagement 01		989	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1274	Étage 2 - 2 Dégagement 01		989	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1275	Étage 2 - 2 Dégagement 01		990	canalisation radiateur	Métal	Peinture	6,10	0,1	
1276	Étage 2 - 2 Dégagement 01		991	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1277	Étage 2 - 2 Dégagement 01		991	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1278	Étage 2 - 2 Dégagement 01		992	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1279	Étage 2 - 2 Dégagement 01		992	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
-	Étage 2 - 2 chambre s/of 20		993	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
1280	Étage 2 - 2 chambre s/of 20	A	994	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1281	Étage 2 - 2 chambre s/of 20	A	994	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1282	Étage 2 - 2 chambre s/of 20	B	995	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1283	Étage 2 - 2 chambre s/of 20	B	995	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1284	Étage 2 - 2 chambre s/of 20	C	996	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1285	Étage 2 - 2 chambre s/of 20	C	996	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1286	Étage 2 - 2 chambre s/of 20	D	997	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1287	Étage 2 - 2 chambre s/of 20	D	997	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1288	Étage 2 - 2 chambre s/of 20		998	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1289	Étage 2 - 2 chambre s/of 20		998	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 2 - 2 chambre s/of 20		999	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 2 - 2 chambre s/of 20		1000	Fenêtre 1 intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 2 - 2 chambre s/of 20		1001	Fenêtre 1 extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
1290	Étage 2 - 2 chambre s/of 20		1002	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1291	Étage 2 - 2 chambre s/of 20		1002	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1292	Étage 2 - 2 chambre s/of 20		1003	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1293	Étage 2 - 2 chambre s/of 20		1003	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1294	Étage 2 - 2 chambre s/of 20		1004	canalisation radiateur	Métal	Peinture	6,30	0,1	
1295	Étage 2 - 2 chambre s/of 20		1005	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1296	Étage 2 - 2 chambre s/of 20		1005	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1297	Étage 2 - 2 chambre s/of 20		1006	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1298	Étage 2 - 2 chambre s/of 20		1006	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 2 - 2 circulation 15		1007	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
1299	Étage 2 - 2 circulation 15	A	1008	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1300	Étage 2 - 2 circulation 15	A	1008	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1301	Étage 2 - 2 circulation 15	B	1009	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1302	Étage 2 - 2 circulation 15	B	1009	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1303	Étage 2 - 2 circulation 15	C	1010	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1304	Étage 2 - 2 circulation 15	C	1010	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1305	Étage 2 - 2 circulation 15	D	1011	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1306	Étage 2 - 2 circulation 15	D	1011	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1307	Étage 2 - 2 circulation 15		1012	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1308	Étage 2 - 2 circulation 15		1012	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 2 - 2 circulation 15		1013	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 2 - 2 circulation 15		1014	Fenêtre 1 intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 2 - 2 circulation 15		1015	Fenêtre 1 extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1309	Étage 2 - 2 circulation 15		1016	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1310	Étage 2 - 2 circulation 15		1016	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1311	Étage 2 - 2 circulation 15		1017	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1312	Étage 2 - 2 circulation 15		1017	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1313	Étage 2 - 2 circulation 15		1018	canalisation radiateur	Métal	Peinture	6,30	0,1	
1314	Étage 2 - 2 circulation 15		1019	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1315	Étage 2 - 2 circulation 15		1019	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1316	Étage 2 - 2 circulation 15		1020	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1317	Étage 2 - 2 circulation 15		1020	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 2 - 2 chambre 19		1021	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
1318	Étage 2 - 2 chambre 19	A	1022	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1319	Étage 2 - 2 chambre 19	A	1022	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1320	Étage 2 - 2 chambre 19	B	1023	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1321	Étage 2 - 2 chambre 19	B	1023	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1322	Étage 2 - 2 chambre 19	C	1024	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1323	Étage 2 - 2 chambre 19	C	1024	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1324	Étage 2 - 2 chambre 19	D	1025	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1325	Étage 2 - 2 chambre 19	D	1025	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1326	Étage 2 - 2 chambre 19		1026	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1327	Étage 2 - 2 chambre 19		1026	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 2 - 2 chambre 19		1027	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 2 - 2 chambre 19		1028	Fenêtre 1 intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 2 - 2 chambre 19		1029	Fenêtre 1 extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
1328	Étage 2 - 2 chambre 19		1030	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1329	Étage 2 - 2 chambre 19		1030	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1330	Étage 2 - 2 chambre 19		1031	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1331	Étage 2 - 2 chambre 19		1031	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1332	Étage 2 - 2 chambre 19		1032	canalisation radiateur	Métal	Peinture	5,90	0,1	
1333	Étage 2 - 2 chambre 19		1033	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1334	Étage 2 - 2 chambre 19		1033	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1335	Étage 2 - 2 chambre 19		1034	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1336	Étage 2 - 2 chambre 19		1034	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 2 - 2 sanitaires 17		1035	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
1337	Étage 2 - 2 sanitaires 17	A	1036	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1338	Étage 2 - 2 sanitaires 17	A	1036	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1339	Étage 2 - 2 sanitaires 17	B	1037	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1340	Étage 2 - 2 sanitaires 17	B	1037	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1341	Étage 2 - 2 sanitaires 17	C	1038	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1342	Étage 2 - 2 sanitaires 17	C	1038	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1343	Étage 2 - 2 sanitaires 17	D	1039	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1344	Étage 2 - 2 sanitaires 17	D	1039	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1345	Étage 2 - 2 sanitaires 17		1040	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1346	Étage 2 - 2 sanitaires 17		1040	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 2 - 2 sanitaires 17		1041	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 2 - 2 sanitaires 17		1042	Fenêtre 1 intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 2 - 2 sanitaires 17		1043	Fenêtre 1 extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
1347	Étage 2 - 2 sanitaires 17		1044	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1348	Étage 2 - 2 sanitaires 17		1044	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1349	Étage 2 - 2 sanitaires 17		1045	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1350	Étage 2 - 2 sanitaires 17		1045	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1351	Étage 2 - 2 sanitaires 17		1046	canalisation radiateur	Métal	Peinture	5,90	0,1	
1352	Étage 2 - 2 sanitaires 17		1047	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1353	Étage 2 - 2 sanitaires 17		1047	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1354	Étage 2 - 2 sanitaires 17		1048	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1355	Étage 2 - 2 sanitaires 17		1048	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 2 - 2 sanitaires 18		1049	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
1356	Étage 2 - 2 sanitaires 18	A	1050	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1357	Étage 2 - 2 sanitaires 18	A	1050	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1358	Étage 2 - 2 sanitaires 18	B	1051	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1359	Étage 2 - 2 sanitaires 18	B	1051	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1360	Étage 2 - 2 sanitaires 18	C	1052	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1361	Étage 2 - 2 sanitaires 18	C	1052	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1362	Étage 2 - 2 sanitaires 18	D	1053	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1363	Étage 2 - 2 sanitaires 18	D	1053	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1364	Étage 2 - 2 sanitaires 18		1054	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1365	Étage 2 - 2 sanitaires 18		1054	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 2 - 2 sanitaires 18		1055	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 2 - 2 sanitaires 18		1056	Fenêtre 1 intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 2 - 2 sanitaires 18		1057	Fenêtre 1 extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
1366	Étage 2 - 2 sanitaires 18		1058	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1367	Étage 2 - 2 sanitaires 18		1058	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1368	Étage 2 - 2 sanitaires 18		1059	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1369	Étage 2 - 2 sanitaires 18		1059	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1370	Étage 2 - 2 sanitaires 18		1060	canalisation radiateur	Métal	Peinture	5,60	0,1	
1371	Étage 2 - 2 sanitaires 18		1061	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1372	Étage 2 - 2 sanitaires 18		1061	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1373	Étage 2 - 2 sanitaires 18		1062	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1374	Étage 2 - 2 sanitaires 18		1062	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
-	Étage 2 - 2 chambre 16		1063	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
1375	Étage 2 - 2 chambre 16	A	1064	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1376	Étage 2 - 2 chambre 16	A	1064	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1377	Étage 2 - 2 chambre 16	B	1065	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1378	Étage 2 - 2 chambre 16	B	1065	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1379	Étage 2 - 2 chambre 16	C	1066	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1380	Étage 2 - 2 chambre 16	C	1066	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1381	Étage 2 - 2 chambre 16	D	1067	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1382	Étage 2 - 2 chambre 16	D	1067	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1383	Étage 2 - 2 chambre 16		1068	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1384	Étage 2 - 2 chambre 16		1068	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 2 - 2 chambre 16		1069	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 2 - 2 chambre 16		1070	Fenêtre 1 intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 2 - 2 chambre 16		1071	Fenêtre 1 extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
1385	Étage 2 - 2 chambre 16		1072	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1386	Étage 2 - 2 chambre 16		1072	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1387	Étage 2 - 2 chambre 16		1073	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1388	Étage 2 - 2 chambre 16		1073	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1389	Étage 2 - 2 chambre 16		1074	canalisation radiateur	Métal	Peinture	5,60	0,1	
1390	Étage 2 - 2 chambre 16		1075	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1391	Étage 2 - 2 chambre 16		1075	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1392	Étage 2 - 2 chambre 16		1076	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1393	Étage 2 - 2 chambre 16		1076	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 2 - 2 chambre 26		1077	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
1394	Étage 2 - 2 chambre 26	A	1078	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1395	Étage 2 - 2 chambre 26	A	1078	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1396	Étage 2 - 2 chambre 26	B	1079	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1397	Étage 2 - 2 chambre 26	B	1079	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1398	Étage 2 - 2 chambre 26	C	1080	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1399	Étage 2 - 2 chambre 26	C	1080	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1400	Étage 2 - 2 chambre 26	D	1081	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1401	Étage 2 - 2 chambre 26	D	1081	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1402	Étage 2 - 2 chambre 26		1082	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1403	Étage 2 - 2 chambre 26		1082	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 2 - 2 chambre 26		1083	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 2 - 2 chambre 26		1084	Fenêtre 1 intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 2 - 2 chambre 26		1085	Fenêtre 1 extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1404	Étage 2 - 2 chambre 26		1086	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1405	Étage 2 - 2 chambre 26		1086	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1406	Étage 2 - 2 chambre 26		1087	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1407	Étage 2 - 2 chambre 26		1087	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1408	Étage 2 - 2 chambre 26		1088	canalisation radiateur	Métal	Peinture	5,60	0,1	
1409	Étage 2 - 2 chambre 26		1089	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1410	Étage 2 - 2 chambre 26		1089	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1411	Étage 2 - 2 chambre 26		1090	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1412	Étage 2 - 2 chambre 26		1090	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 2 - 2 sanitaires 24		1091	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
1413	Étage 2 - 2 sanitaires 24	A	1092	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1414	Étage 2 - 2 sanitaires 24	A	1092	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1415	Étage 2 - 2 sanitaires 24	B	1093	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1416	Étage 2 - 2 sanitaires 24	B	1093	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1417	Étage 2 - 2 sanitaires 24	C	1094	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1418	Étage 2 - 2 sanitaires 24	C	1094	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1419	Étage 2 - 2 sanitaires 24	D	1095	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1420	Étage 2 - 2 sanitaires 24	D	1095	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1421	Étage 2 - 2 sanitaires 24		1096	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1422	Étage 2 - 2 sanitaires 24		1096	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 2 - 2 sanitaires 24		1097	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 2 - 2 sanitaires 24		1098	Fenêtre 1 intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 2 - 2 sanitaires 24		1099	Fenêtre 1 extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
1423	Étage 2 - 2 sanitaires 24		1100	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1424	Étage 2 - 2 sanitaires 24		1100	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1425	Étage 2 - 2 sanitaires 24		1101	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1426	Étage 2 - 2 sanitaires 24		1101	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1427	Étage 2 - 2 sanitaires 24		1102	canalisation radiateur	Métal	Peinture	5,90	0,1	
1428	Étage 2 - 2 sanitaires 24		1103	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1429	Étage 2 - 2 sanitaires 24		1103	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1430	Étage 2 - 2 sanitaires 24		1104	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1431	Étage 2 - 2 sanitaires 24		1104	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 2 - 2 sanitaires 25		1105	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
1432	Étage 2 - 2 sanitaires 25	A	1106	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1433	Étage 2 - 2 sanitaires 25	A	1106	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1434	Étage 2 - 2 sanitaires 25	B	1107	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1435	Étage 2 - 2 sanitaires 25	B	1107	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1436	Étage 2 - 2 sanitaires 25	C	1108	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1437	Étage 2 - 2 sanitaires 25	C	1108	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1438	Étage 2 - 2 sanitaires 25	D	1109	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1439	Étage 2 - 2 sanitaires 25	D	1109	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1440	Étage 2 - 2 sanitaires 25		1110	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1441	Étage 2 - 2 sanitaires 25		1110	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 2 - 2 sanitaires 25		1111	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 2 - 2 sanitaires 25		1112	Fenêtre 1 intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 2 - 2 sanitaires 25		1113	Fenêtre 1 extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
1442	Étage 2 - 2 sanitaires 25		1114	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1443	Étage 2 - 2 sanitaires 25		1114	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1444	Étage 2 - 2 sanitaires 25		1115	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1445	Étage 2 - 2 sanitaires 25		1115	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1446	Étage 2 - 2 sanitaires 25		1116	canalisation radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1447	Étage 2 - 2 sanitaires 25		1116	canalisation radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1448	Étage 2 - 2 sanitaires 25		1117	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1449	Étage 2 - 2 sanitaires 25		1117	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1450	Étage 2 - 2 sanitaires 25		1118	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1451	Étage 2 - 2 sanitaires 25		1118	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 2 - 2 circulation 35		1119	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
1452	Étage 2 - 2 circulation 35	A	1120	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1453	Étage 2 - 2 circulation 35	A	1120	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1454	Étage 2 - 2 circulation 35	B	1121	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1455	Étage 2 - 2 circulation 35	B	1121	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1456	Étage 2 - 2 circulation 35	C	1122	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1457	Étage 2 - 2 circulation 35	C	1122	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1458	Étage 2 - 2 circulation 35	D	1123	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1459	Étage 2 - 2 circulation 35	D	1123	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1460	Étage 2 - 2 circulation 35		1124	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1461	Étage 2 - 2 circulation 35		1124	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 2 - 2 circulation 35		1125	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 2 - 2 circulation 35		1126	Fenêtre 1 intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 2 - 2 circulation 35		1127	Fenêtre 1 extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
1462	Étage 2 - 2 circulation 35		1128	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1463	Étage 2 - 2 circulation 35		1128	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1464	Étage 2 - 2 circulation 35		1129	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1465	Étage 2 - 2 circulation 35		1129	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1466	Étage 2 - 2 circulation 35		1130	canalisation radiateur	Métal	Peinture	6,30	0,1	
1467	Étage 2 - 2 circulation 35		1131	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1468	Étage 2 - 2 circulation 35		1131	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1469	Étage 2 - 2 circulation 35		1132	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1470	Étage 2 - 2 circulation 35		1132	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 2 - 2 chambre 23		1133	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
1471	Étage 2 - 2 chambre 23	A	1134	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1472	Étage 2 - 2 chambre 23	A	1134	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1473	Étage 2 - 2 chambre 23	B	1135	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1474	Étage 2 - 2 chambre 23	B	1135	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1475	Étage 2 - 2 chambre 23	C	1136	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1476	Étage 2 - 2 chambre 23	C	1136	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1477	Étage 2 - 2 chambre 23	D	1137	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1478	Étage 2 - 2 chambre 23	D	1137	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1479	Étage 2 - 2 chambre 23		1138	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1480	Étage 2 - 2 chambre 23		1138	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 2 - 2 chambre 23		1139	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 2 - 2 chambre 23		1140	Fenêtre 1 intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 2 - 2 chambre 23		1141	Fenêtre 1 extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
1481	Étage 2 - 2 chambre 23		1142	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1482	Étage 2 - 2 chambre 23		1142	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1483	Étage 2 - 2 chambre 23		1143	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1484	Étage 2 - 2 chambre 23		1143	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1485	Étage 2 - 2 chambre 23		1144	canalisation radiateur	Métal	Peinture	6,10	0,1	
1486	Étage 2 - 2 chambre 23		1145	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1487	Étage 2 - 2 chambre 23		1145	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1488	Étage 2 - 2 chambre 23		1146	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1489	Étage 2 - 2 chambre 23		1146	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 2 - 2 chambre 34		1147	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
1490	Étage 2 - 2 chambre 34	A	1148	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1491	Étage 2 - 2 chambre 34	A	1148	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1492	Étage 2 - 2 chambre 34	B	1149	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1493	Étage 2 - 2 chambre 34	B	1149	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1494	Étage 2 - 2 chambre 34	C	1150	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1495	Étage 2 - 2 chambre 34	C	1150	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1496	Étage 2 - 2 chambre 34	D	1151	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1497	Étage 2 - 2 chambre 34	D	1151	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1498	Étage 2 - 2 chambre 34		1152	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1499	Étage 2 - 2 chambre 34		1152	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 2 - 2 chambre 34		1153	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 2 - 2 chambre 34		1154	Fenêtre 1 intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
-	Étage 2 - 2 chambre 34		1155	Fenêtre 1 extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
1500	Étage 2 - 2 chambre 34		1156	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1501	Étage 2 - 2 chambre 34		1156	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1502	Étage 2 - 2 chambre 34		1157	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1503	Étage 2 - 2 chambre 34		1157	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1504	Étage 2 - 2 chambre 34		1158	canalisation radiateur	Métal	Peinture	6,00	0,1	
1505	Étage 2 - 2 chambre 34		1159	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1506	Étage 2 - 2 chambre 34		1159	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1507	Étage 2 - 2 chambre 34		1160	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1508	Étage 2 - 2 chambre 34		1160	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 2 - 2 sanitaires 32		1161	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
1509	Étage 2 - 2 sanitaires 32	A	1162	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1510	Étage 2 - 2 sanitaires 32	A	1162	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1511	Étage 2 - 2 sanitaires 32	B	1163	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1512	Étage 2 - 2 sanitaires 32	B	1163	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1513	Étage 2 - 2 sanitaires 32	C	1164	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1514	Étage 2 - 2 sanitaires 32	C	1164	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1515	Étage 2 - 2 sanitaires 32	D	1165	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1516	Étage 2 - 2 sanitaires 32	D	1165	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1517	Étage 2 - 2 sanitaires 32		1166	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1518	Étage 2 - 2 sanitaires 32		1166	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 2 - 2 sanitaires 32		1167	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 2 - 2 sanitaires 32		1168	Fenêtre 1 intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 2 - 2 sanitaires 32		1169	Fenêtre 1 extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
1519	Étage 2 - 2 sanitaires 32		1170	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1520	Étage 2 - 2 sanitaires 32		1170	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1521	Étage 2 - 2 sanitaires 32		1171	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1522	Étage 2 - 2 sanitaires 32		1171	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1523	Étage 2 - 2 sanitaires 32		1172	canalisation radiateur	Métal	Peinture	6,00	0,1	
1524	Étage 2 - 2 sanitaires 32		1173	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1525	Étage 2 - 2 sanitaires 32		1173	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1526	Étage 2 - 2 sanitaires 32		1174	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1527	Étage 2 - 2 sanitaires 32		1174	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 2 - 2 sanitaires 33		1175	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
1528	Étage 2 - 2 sanitaires 33	A	1176	Mur 1	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1529	Étage 2 - 2 sanitaires 33	A	1176	Mur 1	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1530	Étage 2 - 2 sanitaires 33	B	1177	Mur 2	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1531	Étage 2 - 2 sanitaires 33	B	1177	Mur 2	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1532	Étage 2 - 2 sanitaires 33	C	1178	Mur 3	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1533	Étage 2 - 2 sanitaires 33	C	1178	Mur 3	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1534	Étage 2 - 2 sanitaires 33	D	1179	Mur 4	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1535	Étage 2 - 2 sanitaires 33	D	1179	Mur 4	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1536	Étage 2 - 2 sanitaires 33		1180	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1537	Étage 2 - 2 sanitaires 33		1180	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 2 - 2 sanitaires 33		1181	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 2 - 2 sanitaires 33		1182	Fenêtre 1 intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 2 - 2 sanitaires 33		1183	Fenêtre 1 extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
1538	Étage 2 - 2 sanitaires 33		1184	Porte 1	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1539	Étage 2 - 2 sanitaires 33		1184	Porte 1	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1540	Étage 2 - 2 sanitaires 33		1185	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1541	Étage 2 - 2 sanitaires 33		1185	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1542	Étage 2 - 2 sanitaires 33		1186	canalisation radiateur	Métal	Peinture	7,00	0,1	
-	Étage 2 - 2 sanitaires 33		1187	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
1543	Étage 2 - 2 sanitaires 33	A	1188	Mur 5	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1544	Étage 2 - 2 sanitaires 33	A	1188	Mur 5	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1545	Étage 2 - 2 sanitaires 33	B	1189	Mur 6	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1546	Étage 2 - 2 sanitaires 33	B	1189	Mur 6	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1547	Étage 2 - 2 sanitaires 33	C	1190	Mur 7	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1548	Étage 2 - 2 sanitaires 33	C	1190	Mur 7	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1549	Étage 2 - 2 sanitaires 33	D	1191	Mur 8	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1550	Étage 2 - 2 sanitaires 33	D	1191	Mur 8	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1551	Étage 2 - 2 sanitaires 33		1192	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1552	Étage 2 - 2 sanitaires 33		1192	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 2 - 2 sanitaires 33		1193	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 2 - 2 sanitaires 33		1194	Fenêtre 2 intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 2 - 2 sanitaires 33		1195	Fenêtre 2 extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
1553	Étage 2 - 2 sanitaires 33		1196	Porte 2	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1554	Étage 2 - 2 sanitaires 33		1196	Porte 2	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1555	Étage 2 - 2 sanitaires 33		1197	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1556	Étage 2 - 2 sanitaires 33		1197	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1557	Étage 2 - 2 sanitaires 33		1198	canalisation radiateur	Métal	Peinture	7,00	0,1	
1558	Étage 2 - 2 sanitaires 33		1199	Fenêtre 3 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1559	Étage 2 - 2 sanitaires 33		1199	Fenêtre 3 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1560	Étage 2 - 2 sanitaires 33		1200	Fenêtre 3 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1561	Étage 2 - 2 sanitaires 33		1200	Fenêtre 3 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 2 - 2 chambre 31		1201	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1562	Étage 2 - 2 chambre 31	A	1202	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1563	Étage 2 - 2 chambre 31	A	1202	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1564	Étage 2 - 2 chambre 31	B	1203	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1565	Étage 2 - 2 chambre 31	B	1203	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1566	Étage 2 - 2 chambre 31	C	1204	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1567	Étage 2 - 2 chambre 31	C	1204	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1568	Étage 2 - 2 chambre 31	D	1205	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1569	Étage 2 - 2 chambre 31	D	1205	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1570	Étage 2 - 2 chambre 31		1206	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1571	Étage 2 - 2 chambre 31		1206	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 2 - 2 chambre 31		1207	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 2 - 2 chambre 31		1208	Fenêtre 1 intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 2 - 2 chambre 31		1209	Fenêtre 1 extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
1572	Étage 2 - 2 chambre 31		1210	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1573	Étage 2 - 2 chambre 31		1210	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1574	Étage 2 - 2 chambre 31		1211	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1575	Étage 2 - 2 chambre 31		1211	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1576	Étage 2 - 2 chambre 31		1212	canalisation radiateur	Métal	Peinture	7,00	0,1	
1577	Étage 2 - 2 chambre 31		1213	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1578	Étage 2 - 2 chambre 31		1213	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1579	Étage 2 - 2 chambre 31		1214	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1580	Étage 2 - 2 chambre 31		1214	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 2 - 2 dégagement 03		1215	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
1581	Étage 2 - 2 dégagement 03	A	1216	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1582	Étage 2 - 2 dégagement 03	A	1216	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1583	Étage 2 - 2 dégagement 03	B	1217	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1584	Étage 2 - 2 dégagement 03	B	1217	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1585	Étage 2 - 2 dégagement 03	C	1218	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1586	Étage 2 - 2 dégagement 03	C	1218	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1587	Étage 2 - 2 dégagement 03	D	1219	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1588	Étage 2 - 2 dégagement 03	D	1219	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1589	Étage 2 - 2 dégagement 03		1220	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1590	Étage 2 - 2 dégagement 03		1220	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 2 - 2 dégagement 03		1221	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 2 - 2 dégagement 03		1222	Fenêtre 1 intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 2 - 2 dégagement 03		1223	Fenêtre 1 extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
1591	Étage 2 - 2 dégagement 03		1224	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1592	Étage 2 - 2 dégagement 03		1224	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1593	Étage 2 - 2 dégagement 03		1225	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1594	Étage 2 - 2 dégagement 03		1225	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1595	Étage 2 - 2 dégagement 03		1226	canalisation radiateur	Métal	Peinture	6,30	0,1	
1596	Étage 2 - 2 dégagement 03		1227	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1597	Étage 2 - 2 dégagement 03		1227	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1598	Étage 2 - 2 dégagement 03		1228	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1599	Étage 2 - 2 dégagement 03		1228	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 2 - 2 chambre s/of 30		1229	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
1600	Étage 2 - 2 chambre s/of 30	A	1230	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1601	Étage 2 - 2 chambre s/of 30	A	1230	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1602	Étage 2 - 2 chambre s/of 30	B	1231	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1603	Étage 2 - 2 chambre s/of 30	B	1231	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1604	Étage 2 - 2 chambre s/of 30	C	1232	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1605	Étage 2 - 2 chambre s/of 30	C	1232	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1606	Étage 2 - 2 chambre s/of 30	D	1233	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1607	Étage 2 - 2 chambre s/of 30	D	1233	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1608	Étage 2 - 2 chambre s/of 30		1234	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1609	Étage 2 - 2 chambre s/of 30		1234	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 2 - 2 chambre s/of 30		1235	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 2 - 2 chambre s/of 30		1236	Fenêtre 1 intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 2 - 2 chambre s/of 30		1237	Fenêtre 1 extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
1610	Étage 2 - 2 chambre s/of 30		1238	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1611	Étage 2 - 2 chambre s/of 30		1238	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1612	Étage 2 - 2 chambre s/of 30		1239	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1613	Étage 2 - 2 chambre s/of 30		1239	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1614	Étage 2 - 2 chambre s/of 30		1240	canalisation radiateur	Métal	Peinture	6,30	0,1	
1615	Étage 2 - 2 chambre s/of 30		1241	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1616	Étage 2 - 2 chambre s/of 30		1241	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1617	Étage 2 - 2 chambre s/of 30		1242	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1618	Étage 2 - 2 chambre s/of 30		1242	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 2 - 2 chambre 40		1243	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
1619	Étage 2 - 2 chambre 40	A	1244	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1620	Étage 2 - 2 chambre 40	A	1244	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1621	Étage 2 - 2 chambre 40	B	1245	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1622	Étage 2 - 2 chambre 40	B	1245	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1623	Étage 2 - 2 chambre 40	C	1246	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1624	Étage 2 - 2 chambre 40	C	1246	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1625	Étage 2 - 2 chambre 40	D	1247	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1626	Étage 2 - 2 chambre 40	D	1247	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1627	Étage 2 - 2 chambre 40		1248	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1628	Étage 2 - 2 chambre 40		1248	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 2 - 2 chambre 40		1249	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 2 - 2 chambre 40		1250	Fenêtre 1 intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 2 - 2 chambre 40		1251	Fenêtre 1 extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
1629	Étage 2 - 2 chambre 40		1252	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1630	Étage 2 - 2 chambre 40		1252	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1631	Étage 2 - 2 chambre 40		1253	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1632	Étage 2 - 2 chambre 40		1253	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1633	Étage 2 - 2 chambre 40		1254	canalisation radiateur	Métal	Peinture	6,10	0,1	
1634	Étage 2 - 2 chambre 40		1255	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1635	Étage 2 - 2 chambre 40		1255	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1636	Étage 2 - 2 chambre 40		1256	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1637	Étage 2 - 2 chambre 40		1256	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 2 - 2 chambre 37		1257	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
1638	Étage 2 - 2 chambre 37	A	1258	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1639	Étage 2 - 2 chambre 37	A	1258	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1640	Étage 2 - 2 chambre 37	B	1259	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1641	Étage 2 - 2 chambre 37	B	1259	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1642	Étage 2 - 2 chambre 37	C	1260	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1643	Étage 2 - 2 chambre 37	C	1260	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1644	Étage 2 - 2 chambre 37	D	1261	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1645	Étage 2 - 2 chambre 37	D	1261	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1646	Étage 2 - 2 chambre 37		1262	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1647	Étage 2 - 2 chambre 37		1262	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 2 - 2 chambre 37		1263	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 2 - 2 chambre 37		1264	Fenêtre 1 intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 2 - 2 chambre 37		1265	Fenêtre 1 extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
1648	Étage 2 - 2 chambre 37		1266	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1649	Étage 2 - 2 chambre 37		1266	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1650	Étage 2 - 2 chambre 37		1267	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1651	Étage 2 - 2 chambre 37		1267	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1652	Étage 2 - 2 chambre 37		1268	canalisation radiateur	Métal	Peinture	6,50	0,1	
1653	Étage 2 - 2 chambre 37		1269	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1654	Étage 2 - 2 chambre 37		1269	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1655	Étage 2 - 2 chambre 37		1270	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1656	Étage 2 - 2 chambre 37		1270	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 2 - 2 v o 38		1271	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1657	Étage 2 - 2 v o 38	A	1272	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1658	Étage 2 - 2 v o 38	A	1272	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1659	Étage 2 - 2 v o 38	B	1273	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1660	Étage 2 - 2 v o 38	B	1273	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1661	Étage 2 - 2 v o 38	C	1274	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1662	Étage 2 - 2 v o 38	C	1274	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1663	Étage 2 - 2 v o 38	D	1275	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1664	Étage 2 - 2 v o 38	D	1275	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1665	Étage 2 - 2 v o 38		1276	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1666	Étage 2 - 2 v o 38		1276	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 2 - 2 v o 38		1277	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 2 - 2 v o 38		1278	Fenêtre 1 intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 2 - 2 v o 38		1279	Fenêtre 1 extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
1667	Étage 2 - 2 v o 38		1280	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1668	Étage 2 - 2 v o 38		1280	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1669	Étage 2 - 2 v o 38		1281	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1670	Étage 2 - 2 v o 38		1281	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1671	Étage 2 - 2 v o 38		1282	canalisation radiateur	Métal	Peinture	6,80	0,1	
1672	Étage 2 - 2 v o 38		1283	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1673	Étage 2 - 2 v o 38		1283	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1674	Étage 2 - 2 v o 38		1284	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1675	Étage 2 - 2 v o 38		1284	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 2 - 2 chambre 36		1285	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
1676	Étage 2 - 2 chambre 36	A	1286	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1677	Étage 2 - 2 chambre 36	A	1286	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1678	Étage 2 - 2 chambre 36	B	1287	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1679	Étage 2 - 2 chambre 36	B	1287	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1680	Étage 2 - 2 chambre 36	C	1288	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1681	Étage 2 - 2 chambre 36	C	1288	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1682	Étage 2 - 2 chambre 36	D	1289	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1683	Étage 2 - 2 chambre 36	D	1289	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1684	Étage 2 - 2 chambre 36		1290	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1685	Étage 2 - 2 chambre 36		1290	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 2 - 2 chambre 36		1291	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 2 - 2 chambre 36		1292	Fenêtre 1 intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 2 - 2 chambre 36		1293	Fenêtre 1 extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
1686	Étage 2 - 2 chambre 36		1294	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1687	Étage 2 - 2 chambre 36		1294	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1688	Étage 2 - 2 chambre 36		1295	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1689	Étage 2 - 2 chambre 36		1295	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1690	Étage 2 - 2 chambre 36		1296	canalisation radiateur	Métal	Peinture	7,10	0,1	
1691	Étage 2 - 2 chambre 36		1297	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1692	Étage 2 - 2 chambre 36		1297	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1693	Étage 2 - 2 chambre 36		1298	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1694	Étage 2 - 2 chambre 36		1298	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 2 - 2 chambre 21		1299	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
1695	Étage 2 - 2 chambre 21	A	1300	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1696	Étage 2 - 2 chambre 21	A	1300	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1697	Étage 2 - 2 chambre 21	B	1301	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1698	Étage 2 - 2 chambre 21	B	1301	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1699	Étage 2 - 2 chambre 21	C	1302	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1700	Étage 2 - 2 chambre 21	C	1302	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1701	Étage 2 - 2 chambre 21	D	1303	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1702	Étage 2 - 2 chambre 21	D	1303	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1703	Étage 2 - 2 chambre 21		1304	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1704	Étage 2 - 2 chambre 21		1304	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 2 - 2 chambre 21		1305	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 2 - 2 chambre 21		1306	Fenêtre 1 intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 2 - 2 chambre 21		1307	Fenêtre 1 extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
1705	Étage 2 - 2 chambre 21		1308	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1706	Étage 2 - 2 chambre 21		1308	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1707	Étage 2 - 2 chambre 21		1309	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1708	Étage 2 - 2 chambre 21		1309	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1709	Étage 2 - 2 chambre 21		1310	canalisation radiateur	Métal	Peinture	7,30	0,1	
1710	Étage 2 - 2 chambre 21		1311	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1711	Étage 2 - 2 chambre 21		1311	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1712	Étage 2 - 2 chambre 21		1312	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1713	Étage 2 - 2 chambre 21		1312	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 2 - 2 sanitaires 29		1313	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
1714	Étage 2 - 2 sanitaires 29	A	1314	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1715	Étage 2 - 2 sanitaires 29	A	1314	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1716	Étage 2 - 2 sanitaires 29	B	1315	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1717	Étage 2 - 2 sanitaires 29	B	1315	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1718	Étage 2 - 2 sanitaires 29	C	1316	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1719	Étage 2 - 2 sanitaires 29	C	1316	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1720	Étage 2 - 2 sanitaires 29	D	1317	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1721	Étage 2 - 2 sanitaires 29	D	1317	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1722	Étage 2 - 2 sanitaires 29		1318	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1723	Étage 2 - 2 sanitaires 29		1318	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 2 - 2 sanitaires 29		1319	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 2 - 2 sanitaires 29		1320	Fenêtre 1 intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 2 - 2 sanitaires 29		1321	Fenêtre 1 extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
1724	Étage 2 - 2 sanitaires 29		1322	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1725	Étage 2 - 2 sanitaires 29		1322	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1726	Étage 2 - 2 sanitaires 29		1323	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1727	Étage 2 - 2 sanitaires 29		1323	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1728	Étage 2 - 2 sanitaires 29		1324	canalisation radiateur	Métal	Peinture	2,30	0,1	
1729	Étage 2 - 2 sanitaires 29		1325	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1730	Étage 2 - 2 sanitaires 29		1325	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1731	Étage 2 - 2 sanitaires 29		1326	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1732	Étage 2 - 2 sanitaires 29		1326	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 2 - 2 rangement 28		1327	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
1733	Étage 2 - 2 rangement 28	A	1328	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1734	Étage 2 - 2 rangement 28	A	1328	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1735	Étage 2 - 2 rangement 28	B	1329	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1736	Étage 2 - 2 rangement 28	B	1329	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1737	Étage 2 - 2 rangement 28	C	1330	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1738	Étage 2 - 2 rangement 28	C	1330	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1739	Étage 2 - 2 rangement 28	D	1331	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1740	Étage 2 - 2 rangement 28	D	1331	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1741	Étage 2 - 2 rangement 28		1332	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1742	Étage 2 - 2 rangement 28		1332	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 2 - 2 rangement 28		1333	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 2 - 2 rangement 28		1334	Fenêtre 1 intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 2 - 2 rangement 28		1335	Fenêtre 1 extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
1743	Étage 2 - 2 rangement 28		1336	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1744	Étage 2 - 2 rangement 28		1336	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1745	Étage 2 - 2 rangement 28		1337	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1746	Étage 2 - 2 rangement 28		1337	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1747	Étage 2 - 2 rangement 28		1338	canalisation radiateur	Métal	Peinture	2,36	0,1	
1748	Étage 2 - 2 rangement 28		1339	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1749	Étage 2 - 2 rangement 28		1339	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1750	Étage 2 - 2 rangement 28		1340	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1751	Étage 2 - 2 rangement 28		1340	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 2 - 2 chambre 27		1341	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1752	Étage 2 - 2 chambre 27	A	1342	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1753	Étage 2 - 2 chambre 27	A	1342	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1754	Étage 2 - 2 chambre 27	B	1343	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1755	Étage 2 - 2 chambre 27	B	1343	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1756	Étage 2 - 2 chambre 27	C	1344	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1757	Étage 2 - 2 chambre 27	C	1344	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1758	Étage 2 - 2 chambre 27	D	1345	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1759	Étage 2 - 2 chambre 27	D	1345	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1760	Étage 2 - 2 chambre 27		1346	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1761	Étage 2 - 2 chambre 27		1346	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 2 - 2 chambre 27		1347	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 2 - 2 chambre 27		1348	Fenêtre 1 intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 2 - 2 chambre 27		1349	Fenêtre 1 extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
1762	Étage 2 - 2 chambre 27		1350	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1763	Étage 2 - 2 chambre 27		1350	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1764	Étage 2 - 2 chambre 27		1351	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1765	Étage 2 - 2 chambre 27		1351	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1766	Étage 2 - 2 chambre 27		1352	canalisation radiateur	Métal	Peinture	4,56	0,1	
1767	Étage 2 - 2 chambre 27		1353	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1768	Étage 2 - 2 chambre 27		1353	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1769	Étage 2 - 2 chambre 27		1354	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1770	Étage 2 - 2 chambre 27		1354	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 2 - 2 chambre 14		1355	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
1771	Étage 2 - 2 chambre 14	A	1356	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1772	Étage 2 - 2 chambre 14	A	1356	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1773	Étage 2 - 2 chambre 14	B	1357	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1774	Étage 2 - 2 chambre 14	B	1357	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1775	Étage 2 - 2 chambre 14	C	1358	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1776	Étage 2 - 2 chambre 14	C	1358	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1777	Étage 2 - 2 chambre 14	D	1359	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1778	Étage 2 - 2 chambre 14	D	1359	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1779	Étage 2 - 2 chambre 14		1360	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1780	Étage 2 - 2 chambre 14		1360	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 2 - 2 chambre 14		1361	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 2 - 2 chambre 14		1362	Fenêtre 1 intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 2 - 2 chambre 14		1363	Fenêtre 1 extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
1781	Étage 2 - 2 chambre 14		1364	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1782	Étage 2 - 2 chambre 14		1364	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1783	Étage 2 - 2 chambre 14		1365	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1784	Étage 2 - 2 chambre 14		1365	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1785	Étage 2 - 2 chambre 14		1366	canalisation radiateur	Métal	Peinture	4,60	0,1	
1786	Étage 2 - 2 chambre 14		1367	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1787	Étage 2 - 2 chambre 14		1367	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1788	Étage 2 - 2 chambre 14		1368	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1789	Étage 2 - 2 chambre 14		1368	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 2 - 2 v o 13		1369	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
1790	Étage 2 - 2 v o 13	A	1370	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1791	Étage 2 - 2 v o 13	A	1370	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1792	Étage 2 - 2 v o 13	B	1371	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1793	Étage 2 - 2 v o 13	B	1371	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1794	Étage 2 - 2 v o 13	C	1372	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1795	Étage 2 - 2 v o 13	C	1372	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1796	Étage 2 - 2 v o 13	D	1373	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1797	Étage 2 - 2 v o 13	D	1373	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1798	Étage 2 - 2 v o 13		1374	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1799	Étage 2 - 2 v o 13		1374	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 2 - 2 v o 13		1375	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 2 - 2 v o 13		1376	Fenêtre 1 intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 2 - 2 v o 13		1377	Fenêtre 1 extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
1800	Étage 2 - 2 v o 13		1378	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1801	Étage 2 - 2 v o 13		1378	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1802	Étage 2 - 2 v o 13		1379	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1803	Étage 2 - 2 v o 13		1379	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1804	Étage 2 - 2 v o 13		1380	canalisation radiateur	Métal	Peinture	4,90	0,1	
1805	Étage 2 - 2 v o 13		1381	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1806	Étage 2 - 2 v o 13		1381	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1807	Étage 2 - 2 v o 13		1382	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1808	Étage 2 - 2 v o 13		1382	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 2 - 2 chambre 11		1383	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
1809	Étage 2 - 2 chambre 11	A	1384	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1810	Étage 2 - 2 chambre 11	A	1384	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1811	Étage 2 - 2 chambre 11	B	1385	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1812	Étage 2 - 2 chambre 11	B	1385	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1813	Étage 2 - 2 chambre 11	C	1386	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1814	Étage 2 - 2 chambre 11	C	1386	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1815	Étage 2 - 2 chambre 11	D	1387	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1816	Étage 2 - 2 chambre 11	D	1387	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1817	Étage 2 - 2 chambre 11		1388	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1818	Étage 2 - 2 chambre 11		1388	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 2 - 2 chambre 11		1389	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 2 - 2 chambre 11		1390	Fenêtre 1 intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 2 - 2 chambre 11		1391	Fenêtre 1 extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
1819	Étage 2 - 2 chambre 11		1392	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1820	Étage 2 - 2 chambre 11		1392	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1821	Étage 2 - 2 chambre 11		1393	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1822	Étage 2 - 2 chambre 11		1393	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1823	Étage 2 - 2 chambre 11		1394	canalisation radiateur	Métal	Peinture	4,60	0,1	
1824	Étage 2 - 2 chambre 11		1395	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1825	Étage 2 - 2 chambre 11		1395	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1826	Étage 2 - 2 chambre 11		1396	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1827	Étage 2 - 2 chambre 11		1396	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 2 - 2 chambre 10		1397	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
1828	Étage 2 - 2 chambre 10	A	1398	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1829	Étage 2 - 2 chambre 10	A	1398	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1830	Étage 2 - 2 chambre 10	B	1399	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1831	Étage 2 - 2 chambre 10	B	1399	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1832	Étage 2 - 2 chambre 10	C	1400	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1833	Étage 2 - 2 chambre 10	C	1400	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1834	Étage 2 - 2 chambre 10	D	1401	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1835	Étage 2 - 2 chambre 10	D	1401	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1836	Étage 2 - 2 chambre 10		1402	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1837	Étage 2 - 2 chambre 10		1402	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 2 - 2 chambre 10		1403	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 2 - 2 chambre 10		1404	Fenêtre 1 intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 2 - 2 chambre 10		1405	Fenêtre 1 extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
1838	Étage 2 - 2 chambre 10		1406	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1839	Étage 2 - 2 chambre 10		1406	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1840	Étage 2 - 2 chambre 10		1407	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1841	Étage 2 - 2 chambre 10		1407	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1842	Étage 2 - 2 chambre 10		1408	canalisation radiateur	Métal	Peinture	5,60	0,1	
1843	Étage 2 - 2 chambre 10		1409	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1844	Étage 2 - 2 chambre 10		1409	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1845	Étage 2 - 2 chambre 10		1410	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1846	Étage 2 - 2 chambre 10		1410	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 3 - 3 Dégagement 01		1411	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1847	Étage 3 - 3 Dégagement 01	A	1412	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1848	Étage 3 - 3 Dégagement 01	A	1412	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1849	Étage 3 - 3 Dégagement 01	B	1413	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1850	Étage 3 - 3 Dégagement 01	B	1413	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1851	Étage 3 - 3 Dégagement 01	C	1414	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1852	Étage 3 - 3 Dégagement 01	C	1414	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1853	Étage 3 - 3 Dégagement 01	D	1415	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1854	Étage 3 - 3 Dégagement 01	D	1415	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1855	Étage 3 - 3 Dégagement 01		1416	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1856	Étage 3 - 3 Dégagement 01		1416	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 3 - 3 Dégagement 01		1417	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 3 - 3 Dégagement 01		1418	Fenêtre 1 intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 3 - 3 Dégagement 01		1419	Fenêtre 1 extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
1857	Étage 3 - 3 Dégagement 01		1420	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1858	Étage 3 - 3 Dégagement 01		1420	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1859	Étage 3 - 3 Dégagement 01		1421	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1860	Étage 3 - 3 Dégagement 01		1421	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1861	Étage 3 - 3 Dégagement 01		1422	canalisation radiateur	Métal	Peinture	6,60	0,1	
1862	Étage 3 - 3 Dégagement 01		1423	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1863	Étage 3 - 3 Dégagement 01		1423	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1864	Étage 3 - 3 Dégagement 01		1424	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1865	Étage 3 - 3 Dégagement 01		1424	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 3 - 3 chambre s/of 20		1425	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
1866	Étage 3 - 3 chambre s/of 20	A	1426	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1867	Étage 3 - 3 chambre s/of 20	A	1426	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1868	Étage 3 - 3 chambre s/of 20	B	1427	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1869	Étage 3 - 3 chambre s/of 20	B	1427	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1870	Étage 3 - 3 chambre s/of 20	C	1428	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1871	Étage 3 - 3 chambre s/of 20	C	1428	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1872	Étage 3 - 3 chambre s/of 20	D	1429	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1873	Étage 3 - 3 chambre s/of 20	D	1429	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1874	Étage 3 - 3 chambre s/of 20		1430	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1875	Étage 3 - 3 chambre s/of 20		1430	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 3 - 3 chambre s/of 20		1431	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 3 - 3 chambre s/of 20		1432	Fenêtre 1 intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 3 - 3 chambre s/of 20		1433	Fenêtre 1 extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
1876	Étage 3 - 3 chambre s/of 20		1434	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1877	Étage 3 - 3 chambre s/of 20		1434	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1878	Étage 3 - 3 chambre s/of 20		1435	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1879	Étage 3 - 3 chambre s/of 20		1435	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1880	Étage 3 - 3 chambre s/of 20		1436	canalisation radiateur	Métal	Peinture	6,70	0,1	
1881	Étage 3 - 3 chambre s/of 20		1437	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1882	Étage 3 - 3 chambre s/of 20		1437	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1883	Étage 3 - 3 chambre s/of 20		1438	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1884	Étage 3 - 3 chambre s/of 20		1438	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 3 - 3 circulation 15		1439	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
1885	Étage 3 - 3 circulation 15	A	1440	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1886	Étage 3 - 3 circulation 15	A	1440	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1887	Étage 3 - 3 circulation 15	B	1441	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1888	Étage 3 - 3 circulation 15	B	1441	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1889	Étage 3 - 3 circulation 15	C	1442	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1890	Étage 3 - 3 circulation 15	C	1442	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1891	Étage 3 - 3 circulation 15	D	1443	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1892	Étage 3 - 3 circulation 15	D	1443	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1893	Étage 3 - 3 circulation 15		1444	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1894	Étage 3 - 3 circulation 15		1444	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 3 - 3 circulation 15		1445	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 3 - 3 circulation 15		1446	Fenêtre 1 intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 3 - 3 circulation 15		1447	Fenêtre 1 extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
1895	Étage 3 - 3 circulation 15		1448	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1896	Étage 3 - 3 circulation 15		1448	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1897	Étage 3 - 3 circulation 15		1449	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1898	Étage 3 - 3 circulation 15		1449	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1899	Étage 3 - 3 circulation 15		1450	canalisation radiateur	Métal	Peinture	6,80	0,1	
1900	Étage 3 - 3 circulation 15		1451	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1901	Étage 3 - 3 circulation 15		1451	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1902	Étage 3 - 3 circulation 15		1452	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1903	Étage 3 - 3 circulation 15		1452	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 3 - 3 chambre 19		1453	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
1904	Étage 3 - 3 chambre 19	A	1454	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1905	Étage 3 - 3 chambre 19	A	1454	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1906	Étage 3 - 3 chambre 19	B	1455	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1907	Étage 3 - 3 chambre 19	B	1455	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1908	Étage 3 - 3 chambre 19	C	1456	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1909	Étage 3 - 3 chambre 19	C	1456	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1910	Étage 3 - 3 chambre 19	D	1457	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1911	Étage 3 - 3 chambre 19	D	1457	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1912	Étage 3 - 3 chambre 19		1458	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1913	Étage 3 - 3 chambre 19		1458	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 3 - 3 chambre 19		1459	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 3 - 3 chambre 19		1460	Fenêtre 1 intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 3 - 3 chambre 19		1461	Fenêtre 1 extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
1914	Étage 3 - 3 chambre 19		1462	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1915	Étage 3 - 3 chambre 19		1462	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1916	Étage 3 - 3 chambre 19		1463	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1917	Étage 3 - 3 chambre 19		1463	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1918	Étage 3 - 3 chambre 19		1464	canalisation radiateur	Métal	Peinture	6,39	0,1	
1919	Étage 3 - 3 chambre 19		1465	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1920	Étage 3 - 3 chambre 19		1465	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1921	Étage 3 - 3 chambre 19		1466	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1922	Étage 3 - 3 chambre 19		1466	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 3 - 3 sanitaires 17		1467	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
1923	Étage 3 - 3 sanitaires 17	A	1468	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1924	Étage 3 - 3 sanitaires 17	A	1468	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1925	Étage 3 - 3 sanitaires 17	B	1469	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1926	Étage 3 - 3 sanitaires 17	B	1469	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1927	Étage 3 - 3 sanitaires 17	C	1470	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1928	Étage 3 - 3 sanitaires 17	C	1470	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1929	Étage 3 - 3 sanitaires 17	D	1471	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1930	Étage 3 - 3 sanitaires 17	D	1471	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1931	Étage 3 - 3 sanitaires 17		1472	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1932	Étage 3 - 3 sanitaires 17		1472	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 3 - 3 sanitaires 17		1473	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 3 - 3 sanitaires 17		1474	Fenêtre 1 intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 3 - 3 sanitaires 17		1475	Fenêtre 1 extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
1933	Étage 3 - 3 sanitaires 17		1476	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1934	Étage 3 - 3 sanitaires 17		1476	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1935	Étage 3 - 3 sanitaires 17		1477	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1936	Étage 3 - 3 sanitaires 17		1477	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1937	Étage 3 - 3 sanitaires 17		1478	canalisation radiateur	Métal	Peinture	6,39	0,1	
1938	Étage 3 - 3 sanitaires 17		1479	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1939	Étage 3 - 3 sanitaires 17		1479	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1940	Étage 3 - 3 sanitaires 17		1480	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1941	Étage 3 - 3 sanitaires 17		1480	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 3 - 3 sanitaires 18		1481	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1942	Étage 3 - 3 sanitaires 18	A	1482	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1943	Étage 3 - 3 sanitaires 18	A	1482	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1944	Étage 3 - 3 sanitaires 18	B	1483	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1945	Étage 3 - 3 sanitaires 18	B	1483	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1946	Étage 3 - 3 sanitaires 18	C	1484	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1947	Étage 3 - 3 sanitaires 18	C	1484	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1948	Étage 3 - 3 sanitaires 18	D	1485	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1949	Étage 3 - 3 sanitaires 18	D	1485	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1950	Étage 3 - 3 sanitaires 18		1486	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1951	Étage 3 - 3 sanitaires 18		1486	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 3 - 3 sanitaires 18		1487	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 3 - 3 sanitaires 18		1488	Fenêtre 1 intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 3 - 3 sanitaires 18		1489	Fenêtre 1 extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
1952	Étage 3 - 3 sanitaires 18		1490	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1953	Étage 3 - 3 sanitaires 18		1490	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1954	Étage 3 - 3 sanitaires 18		1491	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1955	Étage 3 - 3 sanitaires 18		1491	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1956	Étage 3 - 3 sanitaires 18		1492	canalisation radiateur	Métal	Peinture	6,10	0,1	
1957	Étage 3 - 3 sanitaires 18		1493	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1958	Étage 3 - 3 sanitaires 18		1493	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1959	Étage 3 - 3 sanitaires 18		1494	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1960	Étage 3 - 3 sanitaires 18		1494	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 3 - 3 chambre 16		1495	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
1961	Étage 3 - 3 chambre 16	A	1496	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1962	Étage 3 - 3 chambre 16	A	1496	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1963	Étage 3 - 3 chambre 16	B	1497	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1964	Étage 3 - 3 chambre 16	B	1497	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1965	Étage 3 - 3 chambre 16	C	1498	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1966	Étage 3 - 3 chambre 16	C	1498	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1967	Étage 3 - 3 chambre 16	D	1499	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1968	Étage 3 - 3 chambre 16	D	1499	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1969	Étage 3 - 3 chambre 16		1500	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1970	Étage 3 - 3 chambre 16		1500	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 3 - 3 chambre 16		1501	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 3 - 3 chambre 16		1502	Fenêtre 1 intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 3 - 3 chambre 16		1503	Fenêtre 1 extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
1971	Étage 3 - 3 chambre 16		1504	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1972	Étage 3 - 3 chambre 16		1504	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1973	Étage 3 - 3 chambre 16		1505	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1974	Étage 3 - 3 chambre 16		1505	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1975	Étage 3 - 3 chambre 16		1506	canalisation radiateur	Métal	Peinture	6,12	0,1	
1976	Étage 3 - 3 chambre 16		1507	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1977	Étage 3 - 3 chambre 16		1507	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1978	Étage 3 - 3 chambre 16		1508	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1979	Étage 3 - 3 chambre 16		1508	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 3 - 3 chambre 26		1509	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
1980	Étage 3 - 3 chambre 26	A	1510	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1981	Étage 3 - 3 chambre 26	A	1510	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1982	Étage 3 - 3 chambre 26	B	1511	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1983	Étage 3 - 3 chambre 26	B	1511	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1984	Étage 3 - 3 chambre 26	C	1512	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1985	Étage 3 - 3 chambre 26	C	1512	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1986	Étage 3 - 3 chambre 26	D	1513	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1987	Étage 3 - 3 chambre 26	D	1513	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1988	Étage 3 - 3 chambre 26		1514	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1989	Étage 3 - 3 chambre 26		1514	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 3 - 3 chambre 26		1515	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 3 - 3 chambre 26		1516	Fenêtre 1 intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 3 - 3 chambre 26		1517	Fenêtre 1 extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
1990	Étage 3 - 3 chambre 26		1518	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1991	Étage 3 - 3 chambre 26		1518	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1992	Étage 3 - 3 chambre 26		1519	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1993	Étage 3 - 3 chambre 26		1519	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1994	Étage 3 - 3 chambre 26		1520	canalisation radiateur	Métal	Peinture	7,00	0,1	
1995	Étage 3 - 3 chambre 26		1521	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1996	Étage 3 - 3 chambre 26		1521	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1997	Étage 3 - 3 chambre 26		1522	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1998	Étage 3 - 3 chambre 26		1522	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 3 - 3 sanitaires 24		1523	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
1999	Étage 3 - 3 sanitaires 24	A	1524	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2000	Étage 3 - 3 sanitaires 24	A	1524	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2001	Étage 3 - 3 sanitaires 24	B	1525	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2002	Étage 3 - 3 sanitaires 24	B	1525	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2003	Étage 3 - 3 sanitaires 24	C	1526	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2004	Étage 3 - 3 sanitaires 24	C	1526	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2005	Étage 3 - 3 sanitaires 24	D	1527	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2006	Étage 3 - 3 sanitaires 24	D	1527	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2007	Étage 3 - 3 sanitaires 24		1528	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2008	Étage 3 - 3 sanitaires 24		1528	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 3 - 3 sanitaires 24		1529	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 3 - 3 sanitaires 24		1530	Fenêtre 1 intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 3 - 3 sanitaires 24		1531	Fenêtre 1 extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
2009	Étage 3 - 3 sanitaires 24		1532	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2010	Étage 3 - 3 sanitaires 24		1532	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2011	Étage 3 - 3 sanitaires 24		1533	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
2012	Étage 3 - 3 sanitaires 24		1533	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
2013	Étage 3 - 3 sanitaires 24		1534	canalisation radiateur	Métal	Peinture	6,00	0,1	
2014	Étage 3 - 3 sanitaires 24		1535	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2015	Étage 3 - 3 sanitaires 24		1535	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2016	Étage 3 - 3 sanitaires 24		1536	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2017	Étage 3 - 3 sanitaires 24		1536	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 3 - 3 sanitaires 25		1537	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
2018	Étage 3 - 3 sanitaires 25	A	1538	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2019	Étage 3 - 3 sanitaires 25	A	1538	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2020	Étage 3 - 3 sanitaires 25	B	1539	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2021	Étage 3 - 3 sanitaires 25	B	1539	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2022	Étage 3 - 3 sanitaires 25	C	1540	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2023	Étage 3 - 3 sanitaires 25	C	1540	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2024	Étage 3 - 3 sanitaires 25	D	1541	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2025	Étage 3 - 3 sanitaires 25	D	1541	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2026	Étage 3 - 3 sanitaires 25		1542	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2027	Étage 3 - 3 sanitaires 25		1542	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 3 - 3 sanitaires 25		1543	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 3 - 3 sanitaires 25		1544	Fenêtre 1 intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 3 - 3 sanitaires 25		1545	Fenêtre 1 extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
2028	Étage 3 - 3 sanitaires 25		1546	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2029	Étage 3 - 3 sanitaires 25		1546	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2030	Étage 3 - 3 sanitaires 25		1547	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
2031	Étage 3 - 3 sanitaires 25		1547	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
2032	Étage 3 - 3 sanitaires 25		1548	canalisation radiateur	Métal	Peinture	6,30	0,1	
2033	Étage 3 - 3 sanitaires 25		1549	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2034	Étage 3 - 3 sanitaires 25		1549	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2035	Étage 3 - 3 sanitaires 25		1550	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2036	Étage 3 - 3 sanitaires 25		1550	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 3 - 3 circulation 35		1551	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2037	Étage 3 - 3 circulation 35	A	1552	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2038	Étage 3 - 3 circulation 35	A	1552	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2039	Étage 3 - 3 circulation 35	B	1553	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2040	Étage 3 - 3 circulation 35	B	1553	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2041	Étage 3 - 3 circulation 35	C	1554	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2042	Étage 3 - 3 circulation 35	C	1554	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2043	Étage 3 - 3 circulation 35	D	1555	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2044	Étage 3 - 3 circulation 35	D	1555	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2045	Étage 3 - 3 circulation 35		1556	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2046	Étage 3 - 3 circulation 35		1556	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 3 - 3 circulation 35		1557	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 3 - 3 circulation 35		1558	Fenêtre 1 intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 3 - 3 circulation 35		1559	Fenêtre 1 extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
2047	Étage 3 - 3 circulation 35		1560	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2048	Étage 3 - 3 circulation 35		1560	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2049	Étage 3 - 3 circulation 35		1561	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
2050	Étage 3 - 3 circulation 35		1561	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
2051	Étage 3 - 3 circulation 35		1562	canalisation radiateur	Métal	Peinture	6,70	0,1	
2052	Étage 3 - 3 circulation 35		1563	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2053	Étage 3 - 3 circulation 35		1563	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2054	Étage 3 - 3 circulation 35		1564	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2055	Étage 3 - 3 circulation 35		1564	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 3 - 3 chambre 23		1565	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
2056	Étage 3 - 3 chambre 23	A	1566	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2057	Étage 3 - 3 chambre 23	A	1566	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2058	Étage 3 - 3 chambre 23	B	1567	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2059	Étage 3 - 3 chambre 23	B	1567	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2060	Étage 3 - 3 chambre 23	C	1568	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2061	Étage 3 - 3 chambre 23	C	1568	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2062	Étage 3 - 3 chambre 23	D	1569	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2063	Étage 3 - 3 chambre 23	D	1569	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2064	Étage 3 - 3 chambre 23		1570	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2065	Étage 3 - 3 chambre 23		1570	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 3 - 3 chambre 23		1571	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 3 - 3 chambre 23		1572	Fenêtre 1 intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 3 - 3 chambre 23		1573	Fenêtre 1 extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
2066	Étage 3 - 3 chambre 23		1574	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2067	Étage 3 - 3 chambre 23		1574	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2068	Étage 3 - 3 chambre 23		1575	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
2069	Étage 3 - 3 chambre 23		1575	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
2070	Étage 3 - 3 chambre 23		1576	canalisation radiateur	Métal	Peinture	6,10	0,1	
2071	Étage 3 - 3 chambre 23		1577	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2072	Étage 3 - 3 chambre 23		1577	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2073	Étage 3 - 3 chambre 23		1578	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2074	Étage 3 - 3 chambre 23		1578	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 3 - 3 chambre 34		1579	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
2075	Étage 3 - 3 chambre 34	A	1580	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2076	Étage 3 - 3 chambre 34	A	1580	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2077	Étage 3 - 3 chambre 34	B	1581	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2078	Étage 3 - 3 chambre 34	B	1581	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2079	Étage 3 - 3 chambre 34	C	1582	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2080	Étage 3 - 3 chambre 34	C	1582	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2081	Étage 3 - 3 chambre 34	D	1583	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2082	Étage 3 - 3 chambre 34	D	1583	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2083	Étage 3 - 3 chambre 34		1584	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2084	Étage 3 - 3 chambre 34		1584	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 3 - 3 chambre 34		1585	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 3 - 3 chambre 34		1586	Fenêtre 1 intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 3 - 3 chambre 34		1587	Fenêtre 1 extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
2085	Étage 3 - 3 chambre 34		1588	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2086	Étage 3 - 3 chambre 34		1588	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2087	Étage 3 - 3 chambre 34		1589	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
2088	Étage 3 - 3 chambre 34		1589	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
2089	Étage 3 - 3 chambre 34		1590	canalisation radiateur	Métal	Peinture	6,30	0,1	
2090	Étage 3 - 3 chambre 34		1591	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2091	Étage 3 - 3 chambre 34		1591	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2092	Étage 3 - 3 chambre 34		1592	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2093	Étage 3 - 3 chambre 34		1592	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 3 - 3 sanitaires 32		1593	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
2094	Étage 3 - 3 sanitaires 32	A	1594	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2095	Étage 3 - 3 sanitaires 32	A	1594	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2096	Étage 3 - 3 sanitaires 32	B	1595	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2097	Étage 3 - 3 sanitaires 32	B	1595	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2098	Étage 3 - 3 sanitaires 32	C	1596	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2099	Étage 3 - 3 sanitaires 32	C	1596	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2100	Étage 3 - 3 sanitaires 32	D	1597	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2101	Étage 3 - 3 sanitaires 32	D	1597	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2102	Étage 3 - 3 sanitaires 32		1598	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2103	Étage 3 - 3 sanitaires 32		1598	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 3 - 3 sanitaires 32		1599	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 3 - 3 sanitaires 32		1600	Fenêtre 1 intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 3 - 3 sanitaires 32		1601	Fenêtre 1 extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
2104	Étage 3 - 3 sanitaires 32		1602	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2105	Étage 3 - 3 sanitaires 32		1602	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2106	Étage 3 - 3 sanitaires 32		1603	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
2107	Étage 3 - 3 sanitaires 32		1603	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
2108	Étage 3 - 3 sanitaires 32		1604	canalisation radiateur	Métal	Peinture	6,10	0,1	
2109	Étage 3 - 3 sanitaires 32		1605	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2110	Étage 3 - 3 sanitaires 32		1605	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2111	Étage 3 - 3 sanitaires 32		1606	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2112	Étage 3 - 3 sanitaires 32		1606	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 3 - 3 sanitaires 33		1607	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
2113	Étage 3 - 3 sanitaires 33	A	1608	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2114	Étage 3 - 3 sanitaires 33	A	1608	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2115	Étage 3 - 3 sanitaires 33	B	1609	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2116	Étage 3 - 3 sanitaires 33	B	1609	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2117	Étage 3 - 3 sanitaires 33	C	1610	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2118	Étage 3 - 3 sanitaires 33	C	1610	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2119	Étage 3 - 3 sanitaires 33	D	1611	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2120	Étage 3 - 3 sanitaires 33	D	1611	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2121	Étage 3 - 3 sanitaires 33		1612	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2122	Étage 3 - 3 sanitaires 33		1612	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 3 - 3 sanitaires 33		1613	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 3 - 3 sanitaires 33		1614	Fenêtre 1 intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 3 - 3 sanitaires 33		1615	Fenêtre 1 extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
2123	Étage 3 - 3 sanitaires 33		1616	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2124	Étage 3 - 3 sanitaires 33		1616	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2125	Étage 3 - 3 sanitaires 33		1617	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
2126	Étage 3 - 3 sanitaires 33		1617	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
2127	Étage 3 - 3 sanitaires 33		1618	canalisation radiateur	Métal	Peinture	6,40	0,1	
2128	Étage 3 - 3 sanitaires 33		1619	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2129	Étage 3 - 3 sanitaires 33		1619	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2130	Étage 3 - 3 sanitaires 33		1620	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2131	Étage 3 - 3 sanitaires 33		1620	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 3 - 3 chambre 31		1621	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2132	Étage 3 - 3 chambre 31	A	1622	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2133	Étage 3 - 3 chambre 31	A	1622	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2134	Étage 3 - 3 chambre 31	B	1623	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2135	Étage 3 - 3 chambre 31	B	1623	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2136	Étage 3 - 3 chambre 31	C	1624	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2137	Étage 3 - 3 chambre 31	C	1624	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2138	Étage 3 - 3 chambre 31	D	1625	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2139	Étage 3 - 3 chambre 31	D	1625	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2140	Étage 3 - 3 chambre 31		1626	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2141	Étage 3 - 3 chambre 31		1626	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 3 - 3 chambre 31		1627	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 3 - 3 chambre 31		1628	Fenêtre 1 intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 3 - 3 chambre 31		1629	Fenêtre 1 extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
2142	Étage 3 - 3 chambre 31		1630	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2143	Étage 3 - 3 chambre 31		1630	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2144	Étage 3 - 3 chambre 31		1631	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
2145	Étage 3 - 3 chambre 31		1631	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
2146	Étage 3 - 3 chambre 31		1632	canalisation radiateur	Métal	Peinture	6,30	0,1	
2147	Étage 3 - 3 chambre 31		1633	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2148	Étage 3 - 3 chambre 31		1633	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2149	Étage 3 - 3 chambre 31		1634	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2150	Étage 3 - 3 chambre 31		1634	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 3 - 3 dégagement 03		1635	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
2151	Étage 3 - 3 dégagement 03	A	1636	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2152	Étage 3 - 3 dégagement 03	A	1636	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2153	Étage 3 - 3 dégagement 03	B	1637	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2154	Étage 3 - 3 dégagement 03	B	1637	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2155	Étage 3 - 3 dégagement 03	C	1638	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2156	Étage 3 - 3 dégagement 03	C	1638	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2157	Étage 3 - 3 dégagement 03	D	1639	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2158	Étage 3 - 3 dégagement 03	D	1639	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2159	Étage 3 - 3 dégagement 03		1640	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2160	Étage 3 - 3 dégagement 03		1640	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 3 - 3 dégagement 03		1641	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 3 - 3 dégagement 03		1642	Fenêtre 1 intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 3 - 3 dégagement 03		1643	Fenêtre 1 extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
2161	Étage 3 - 3 dégagement 03		1644	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2162	Étage 3 - 3 dégagement 03		1644	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2163	Étage 3 - 3 dégagement 03		1645	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
2164	Étage 3 - 3 dégagement 03		1645	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
2165	Étage 3 - 3 dégagement 03		1646	canalisation radiateur	Métal	Peinture	6,30	0,1	
2166	Étage 3 - 3 dégagement 03		1647	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2167	Étage 3 - 3 dégagement 03		1647	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2168	Étage 3 - 3 dégagement 03		1648	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2169	Étage 3 - 3 dégagement 03		1648	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 3 - 3 chambre s/of 30		1649	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
2170	Étage 3 - 3 chambre s/of 30	A	1650	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2171	Étage 3 - 3 chambre s/of 30	A	1650	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2172	Étage 3 - 3 chambre s/of 30	B	1651	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2173	Étage 3 - 3 chambre s/of 30	B	1651	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2174	Étage 3 - 3 chambre s/of 30	C	1652	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2175	Étage 3 - 3 chambre s/of 30	C	1652	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2176	Étage 3 - 3 chambre s/of 30	D	1653	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2177	Étage 3 - 3 chambre s/of 30	D	1653	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2178	Étage 3 - 3 chambre s/of 30		1654	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2179	Étage 3 - 3 chambre s/of 30		1654	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 3 - 3 chambre s/of 30		1655	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 3 - 3 chambre s/of 30		1656	Fenêtre 1 intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 3 - 3 chambre s/of 30		1657	Fenêtre 1 extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
2180	Étage 3 - 3 chambre s/of 30		1658	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2181	Étage 3 - 3 chambre s/of 30		1658	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2182	Étage 3 - 3 chambre s/of 30		1659	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
2183	Étage 3 - 3 chambre s/of 30		1659	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
2184	Étage 3 - 3 chambre s/of 30		1660	canalisation radiateur	Métal	Peinture	6,30	0,1	
2185	Étage 3 - 3 chambre s/of 30		1661	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2186	Étage 3 - 3 chambre s/of 30		1661	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2187	Étage 3 - 3 chambre s/of 30		1662	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2188	Étage 3 - 3 chambre s/of 30		1662	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 3 - 3 chambre 40		1663	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
2189	Étage 3 - 3 chambre 40	A	1664	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2190	Étage 3 - 3 chambre 40	A	1664	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2191	Étage 3 - 3 chambre 40	B	1665	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2192	Étage 3 - 3 chambre 40	B	1665	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2193	Étage 3 - 3 chambre 40	C	1666	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2194	Étage 3 - 3 chambre 40	C	1666	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2195	Étage 3 - 3 chambre 40	D	1667	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2196	Étage 3 - 3 chambre 40	D	1667	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2197	Étage 3 - 3 chambre 40		1668	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2198	Étage 3 - 3 chambre 40		1668	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 3 - 3 chambre 40		1669	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 3 - 3 chambre 40		1670	Fenêtre 1 intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 3 - 3 chambre 40		1671	Fenêtre 1 extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
2199	Étage 3 - 3 chambre 40		1672	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2200	Étage 3 - 3 chambre 40		1672	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2201	Étage 3 - 3 chambre 40		1673	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
2202	Étage 3 - 3 chambre 40		1673	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
2203	Étage 3 - 3 chambre 40		1674	canalisation radiateur	Métal	Peinture	7,00	0,1	
2204	Étage 3 - 3 chambre 40		1674	canalisation radiateur	Métal	Peinture	7,00	0,1	
2205	Étage 3 - 3 chambre 40		1675	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2206	Étage 3 - 3 chambre 40		1675	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2207	Étage 3 - 3 chambre 40		1676	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2208	Étage 3 - 3 chambre 40		1676	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 3 - 3 chambre 37		1677	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
2209	Étage 3 - 3 chambre 37	A	1678	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2210	Étage 3 - 3 chambre 37	A	1678	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2211	Étage 3 - 3 chambre 37	B	1679	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2212	Étage 3 - 3 chambre 37	B	1679	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2213	Étage 3 - 3 chambre 37	C	1680	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2214	Étage 3 - 3 chambre 37	C	1680	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2215	Étage 3 - 3 chambre 37	D	1681	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2216	Étage 3 - 3 chambre 37	D	1681	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2217	Étage 3 - 3 chambre 37		1682	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2218	Étage 3 - 3 chambre 37		1682	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 3 - 3 chambre 37		1683	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 3 - 3 chambre 37		1684	Fenêtre 1 intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 3 - 3 chambre 37		1685	Fenêtre 1 extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
2219	Étage 3 - 3 chambre 37		1686	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2220	Étage 3 - 3 chambre 37		1686	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2221	Étage 3 - 3 chambre 37		1687	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
2222	Étage 3 - 3 chambre 37		1687	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
2223	Étage 3 - 3 chambre 37		1688	canalisation radiateur	Métal	Peinture	7,10	0,1	
2224	Étage 3 - 3 chambre 37		1689	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2225	Étage 3 - 3 chambre 37		1689	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2226	Étage 3 - 3 chambre 37		1690	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2227	Étage 3 - 3 chambre 37		1690	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
-	Étage 3 - 3 v o 38		1691	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
2228	Étage 3 - 3 v o 38	A	1692	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2229	Étage 3 - 3 v o 38	A	1692	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2230	Étage 3 - 3 v o 38	B	1693	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2231	Étage 3 - 3 v o 38	B	1693	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2232	Étage 3 - 3 v o 38	C	1694	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2233	Étage 3 - 3 v o 38	C	1694	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2234	Étage 3 - 3 v o 38	D	1695	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2235	Étage 3 - 3 v o 38	D	1695	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2236	Étage 3 - 3 v o 38		1696	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2237	Étage 3 - 3 v o 38		1696	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 3 - 3 v o 38		1697	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 3 - 3 v o 38		1698	Fenêtre 1 intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 3 - 3 v o 38		1699	Fenêtre 1 extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
2238	Étage 3 - 3 v o 38		1700	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2239	Étage 3 - 3 v o 38		1700	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2240	Étage 3 - 3 v o 38		1701	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
2241	Étage 3 - 3 v o 38		1701	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
2242	Étage 3 - 3 v o 38		1702	canalisation radiateur	Métal	Peinture	6,90	0,1	
2243	Étage 3 - 3 v o 38		1703	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2244	Étage 3 - 3 v o 38		1703	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2245	Étage 3 - 3 v o 38		1704	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2246	Étage 3 - 3 v o 38		1704	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 3 - 3 chambre 36		1705	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
2247	Étage 3 - 3 chambre 36	A	1706	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2248	Étage 3 - 3 chambre 36	A	1706	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2249	Étage 3 - 3 chambre 36	B	1707	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2250	Étage 3 - 3 chambre 36	B	1707	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2251	Étage 3 - 3 chambre 36	C	1708	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2252	Étage 3 - 3 chambre 36	C	1708	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2253	Étage 3 - 3 chambre 36	D	1709	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2254	Étage 3 - 3 chambre 36	D	1709	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2255	Étage 3 - 3 chambre 36		1710	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2256	Étage 3 - 3 chambre 36		1710	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 3 - 3 chambre 36		1711	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 3 - 3 chambre 36		1712	Fenêtre 1 intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 3 - 3 chambre 36		1713	Fenêtre 1 extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2257	Étage 3 - 3 chambre 36		1714	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2258	Étage 3 - 3 chambre 36		1714	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2259	Étage 3 - 3 chambre 36		1715	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
2260	Étage 3 - 3 chambre 36		1715	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
2261	Étage 3 - 3 chambre 36		1716	canalisation radiateur	Métal	Peinture	6,90	0,1	
2262	Étage 3 - 3 chambre 36		1717	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2263	Étage 3 - 3 chambre 36		1717	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2264	Étage 3 - 3 chambre 36		1718	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2265	Étage 3 - 3 chambre 36		1718	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 3 - 3 chambre 21		1719	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
2266	Étage 3 - 3 chambre 21	A	1720	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2267	Étage 3 - 3 chambre 21	A	1720	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2268	Étage 3 - 3 chambre 21	B	1721	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2269	Étage 3 - 3 chambre 21	B	1721	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2270	Étage 3 - 3 chambre 21	C	1722	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2271	Étage 3 - 3 chambre 21	C	1722	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2272	Étage 3 - 3 chambre 21	D	1723	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2273	Étage 3 - 3 chambre 21	D	1723	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2274	Étage 3 - 3 chambre 21		1724	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2275	Étage 3 - 3 chambre 21		1724	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 3 - 3 chambre 21		1725	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 3 - 3 chambre 21		1726	Fenêtre 1 intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 3 - 3 chambre 21		1727	Fenêtre 1 extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
2276	Étage 3 - 3 chambre 21		1728	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2277	Étage 3 - 3 chambre 21		1728	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2278	Étage 3 - 3 chambre 21		1729	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
2279	Étage 3 - 3 chambre 21		1729	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
2280	Étage 3 - 3 chambre 21		1730	canalisation radiateur	Métal	Peinture	6,80	0,1	
2281	Étage 3 - 3 chambre 21		1731	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2282	Étage 3 - 3 chambre 21		1731	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2283	Étage 3 - 3 chambre 21		1732	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2284	Étage 3 - 3 chambre 21		1732	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 3 - 3 sanitaires 29		1733	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
2285	Étage 3 - 3 sanitaires 29	A	1734	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2286	Étage 3 - 3 sanitaires 29	A	1734	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2287	Étage 3 - 3 sanitaires 29	B	1735	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2288	Étage 3 - 3 sanitaires 29	B	1735	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2289	Étage 3 - 3 sanitaires 29	C	1736	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2290	Étage 3 - 3 sanitaires 29	C	1736	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2291	Étage 3 - 3 sanitaires 29	D	1737	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2292	Étage 3 - 3 sanitaires 29	D	1737	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2293	Étage 3 - 3 sanitaires 29		1738	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2294	Étage 3 - 3 sanitaires 29		1738	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 3 - 3 sanitaires 29		1739	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 3 - 3 sanitaires 29		1740	Fenêtre 1 intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 3 - 3 sanitaires 29		1741	Fenêtre 1 extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
2295	Étage 3 - 3 sanitaires 29		1742	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2296	Étage 3 - 3 sanitaires 29		1742	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2297	Étage 3 - 3 sanitaires 29		1743	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
2298	Étage 3 - 3 sanitaires 29		1743	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
2299	Étage 3 - 3 sanitaires 29		1744	canalisation radiateur	Métal	Peinture	6,90	0,1	
2300	Étage 3 - 3 sanitaires 29		1745	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2301	Étage 3 - 3 sanitaires 29		1745	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2302	Étage 3 - 3 sanitaires 29		1746	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2303	Étage 3 - 3 sanitaires 29		1746	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 3 - 3 rangement 28		1747	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
2304	Étage 3 - 3 rangement 28	A	1748	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2305	Étage 3 - 3 rangement 28	A	1748	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2306	Étage 3 - 3 rangement 28	B	1749	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2307	Étage 3 - 3 rangement 28	B	1749	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2308	Étage 3 - 3 rangement 28	C	1750	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2309	Étage 3 - 3 rangement 28	C	1750	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2310	Étage 3 - 3 rangement 28	D	1751	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2311	Étage 3 - 3 rangement 28	D	1751	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2312	Étage 3 - 3 rangement 28		1752	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2313	Étage 3 - 3 rangement 28		1752	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 3 - 3 rangement 28		1753	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 3 - 3 rangement 28		1754	Fenêtre 1 intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 3 - 3 rangement 28		1755	Fenêtre 1 extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
2314	Étage 3 - 3 rangement 28		1756	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2315	Étage 3 - 3 rangement 28		1756	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2316	Étage 3 - 3 rangement 28		1757	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
2317	Étage 3 - 3 rangement 28		1757	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
2318	Étage 3 - 3 rangement 28		1758	canalisation radiateur	Métal	Peinture	7,10	0,1	
2319	Étage 3 - 3 rangement 28		1759	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2320	Étage 3 - 3 rangement 28		1759	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2321	Étage 3 - 3 rangement 28		1760	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2322	Étage 3 - 3 rangement 28		1760	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
-	Étage 3 - 3 chambre 27		1761	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
2323	Étage 3 - 3 chambre 27	A	1762	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2324	Étage 3 - 3 chambre 27	A	1762	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2325	Étage 3 - 3 chambre 27	B	1763	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2326	Étage 3 - 3 chambre 27	B	1763	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2327	Étage 3 - 3 chambre 27	C	1764	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2328	Étage 3 - 3 chambre 27	C	1764	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2329	Étage 3 - 3 chambre 27	D	1765	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2330	Étage 3 - 3 chambre 27	D	1765	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2331	Étage 3 - 3 chambre 27		1766	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2332	Étage 3 - 3 chambre 27		1766	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 3 - 3 chambre 27		1767	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 3 - 3 chambre 27		1768	Fenêtre 1 intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 3 - 3 chambre 27		1769	Fenêtre 1 extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
2333	Étage 3 - 3 chambre 27		1770	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2334	Étage 3 - 3 chambre 27		1770	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2335	Étage 3 - 3 chambre 27		1771	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
2336	Étage 3 - 3 chambre 27		1771	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
2337	Étage 3 - 3 chambre 27		1772	canalisation radiateur	Métal	Peinture	7,10	0,1	
2338	Étage 3 - 3 chambre 27		1773	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2339	Étage 3 - 3 chambre 27		1773	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2340	Étage 3 - 3 chambre 27		1774	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2341	Étage 3 - 3 chambre 27		1774	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 3 - 3 chambre 14		1775	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
2342	Étage 3 - 3 chambre 14	A	1776	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2343	Étage 3 - 3 chambre 14	A	1776	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2344	Étage 3 - 3 chambre 14	B	1777	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2345	Étage 3 - 3 chambre 14	B	1777	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2346	Étage 3 - 3 chambre 14	C	1778	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2347	Étage 3 - 3 chambre 14	C	1778	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2348	Étage 3 - 3 chambre 14	D	1779	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2349	Étage 3 - 3 chambre 14	D	1779	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2350	Étage 3 - 3 chambre 14		1780	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2351	Étage 3 - 3 chambre 14		1780	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 3 - 3 chambre 14		1781	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 3 - 3 chambre 14		1782	Fenêtre 1 intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 3 - 3 chambre 14		1783	Fenêtre 1 extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2352	Étage 3 - 3 chambre 14		1784	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2353	Étage 3 - 3 chambre 14		1784	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2354	Étage 3 - 3 chambre 14		1785	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
2355	Étage 3 - 3 chambre 14		1785	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
2356	Étage 3 - 3 chambre 14		1786	canalisation radiateur	Métal	Peinture	7,69	0,1	
2357	Étage 3 - 3 chambre 14		1787	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2358	Étage 3 - 3 chambre 14		1787	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2359	Étage 3 - 3 chambre 14		1788	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2360	Étage 3 - 3 chambre 14		1788	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 3 - 3 v o 13		1789	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
2361	Étage 3 - 3 v o 13	A	1790	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2362	Étage 3 - 3 v o 13	A	1790	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2363	Étage 3 - 3 v o 13	B	1791	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2364	Étage 3 - 3 v o 13	B	1791	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2365	Étage 3 - 3 v o 13	C	1792	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2366	Étage 3 - 3 v o 13	C	1792	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2367	Étage 3 - 3 v o 13	D	1793	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2368	Étage 3 - 3 v o 13	D	1793	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2369	Étage 3 - 3 v o 13		1794	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2370	Étage 3 - 3 v o 13		1794	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 3 - 3 v o 13		1795	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 3 - 3 v o 13		1796	Fenêtre 1 intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 3 - 3 v o 13		1797	Fenêtre 1 extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
2371	Étage 3 - 3 v o 13		1798	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2372	Étage 3 - 3 v o 13		1798	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2373	Étage 3 - 3 v o 13		1799	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
2374	Étage 3 - 3 v o 13		1799	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
2375	Étage 3 - 3 v o 13		1800	canalisation radiateur	Métal	Peinture	4,90	0,1	
2376	Étage 3 - 3 v o 13		1801	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2377	Étage 3 - 3 v o 13		1801	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2378	Étage 3 - 3 v o 13		1802	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2379	Étage 3 - 3 v o 13		1802	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 3 - 3 chambre 11		1803	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
2380	Étage 3 - 3 chambre 11	A	1804	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2381	Étage 3 - 3 chambre 11	A	1804	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2382	Étage 3 - 3 chambre 11	B	1805	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2383	Étage 3 - 3 chambre 11	B	1805	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2384	Étage 3 - 3 chambre 11	C	1806	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2385	Étage 3 - 3 chambre 11	C	1806	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2386	Étage 3 - 3 chambre 11	D	1807	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2387	Étage 3 - 3 chambre 11	D	1807	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2388	Étage 3 - 3 chambre 11		1808	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2389	Étage 3 - 3 chambre 11		1808	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 3 - 3 chambre 11		1809	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 3 - 3 chambre 11		1810	Fenêtre 1 intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 3 - 3 chambre 11		1811	Fenêtre 1 extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
2390	Étage 3 - 3 chambre 11		1812	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2391	Étage 3 - 3 chambre 11		1812	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2392	Étage 3 - 3 chambre 11		1813	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
2393	Étage 3 - 3 chambre 11		1813	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
2394	Étage 3 - 3 chambre 11		1814	canalisation radiateur	Métal	Peinture	4,80	0,1	
2395	Étage 3 - 3 chambre 11		1815	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2396	Étage 3 - 3 chambre 11		1815	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2397	Étage 3 - 3 chambre 11		1816	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2398	Étage 3 - 3 chambre 11		1816	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 3 - 3 chambre 10		1817	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
2399	Étage 3 - 3 chambre 10	A	1818	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2400	Étage 3 - 3 chambre 10	A	1818	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2401	Étage 3 - 3 chambre 10	B	1819	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2402	Étage 3 - 3 chambre 10	B	1819	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2403	Étage 3 - 3 chambre 10	C	1820	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2404	Étage 3 - 3 chambre 10	C	1820	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2405	Étage 3 - 3 chambre 10	D	1821	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2406	Étage 3 - 3 chambre 10	D	1821	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2407	Étage 3 - 3 chambre 10		1822	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2408	Étage 3 - 3 chambre 10		1822	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
-	Étage 3 - 3 chambre 10		1823	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	Étage 3 - 3 chambre 10		1824	Fenêtre 1 intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage 3 - 3 chambre 10		1825	Fenêtre 1 extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
2409	Étage 3 - 3 chambre 10		1826	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2410	Étage 3 - 3 chambre 10		1826	Porte	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2411	Étage 3 - 3 chambre 10		1827	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
2412	Étage 3 - 3 chambre 10		1827	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
2413	Étage 3 - 3 chambre 10		1828	canalisation radiateur	Métal	Peinture	4,90	0,1	
2414	Étage 3 - 3 chambre 10		1829	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2415	Étage 3 - 3 chambre 10		1829	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2416	Étage 3 - 3 chambre 10		1830	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2417	Étage 3 - 3 chambre 10		1830	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations
-	Sous-sol - Vide sanitaire sous préau		1831	Sol	Béton		NM		Absence de revêtement
-	Sous-sol - Vide sanitaire sous préau	A	1832	Mur	Béton		NM		Absence de revêtement
-	Sous-sol - Vide sanitaire sous préau	B	1833	Mur	Béton		NM		Absence de revêtement
-	Sous-sol - Vide sanitaire sous préau	C	1834	Mur	Béton		NM		Absence de revêtement
-	Sous-sol - Vide sanitaire sous préau	D	1835	Mur	Béton		NM		Absence de revêtement
-	Sous-sol - Vide sanitaire sous préau		1836	Plafond	Béton		NM		Absence de revêtement
2418	Sous-sol - Vide sanitaire sous préau		1837	Porte	Métal	Peinture	0,00	0,1	
2419	Sous-sol - Vide sanitaire sous préau		1837	Porte	Métal	Peinture	0,00	0,1	

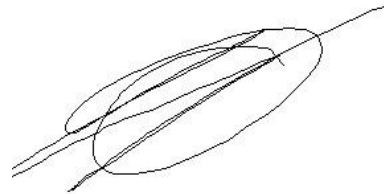
D. Commentaires et signature

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage : **Aucun document n'a été remis**

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : **Anthony GODMER**

Fait à **ANGERS**, le **10/02/2025**

Par : **NICOL Quentin**



E. Méthodologie d'intervention

L'identification des locaux, zones, revêtements, matériaux et des unités de diagnostic sont fonction de la nature et de la localisation des travaux effectués. Par ailleurs, pour les ensembles bâtis (plusieurs bâtiments construits à la même période) présentant des locaux similaires, un repérage par échantillonnage peut être envisagé. Le diagnostiqueur définit sous sa seule responsabilité le choix des locaux et unités de diagnostic qui doivent faire l'objet d'un repérage.

Identification des locaux et des zones

Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc. Le local est désigné selon une appellation non équivoque et non susceptible d'évoluer dans le temps. Le nom d'usage peut s'avérer insuffisant.

L'auteur du constat effectue une visite exhaustive des locaux concernés par les travaux. Il dresse la liste détaillée des locaux visités. Si des locaux concernés par les travaux n'ont pas été visités, il en dresse aussi la liste et précise les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été visités.

Il réalise un croquis lisible de l'ensemble des locaux concernés par les travaux et reporte sur le croquis la désignation de chaque local.

Identification des revêtements

Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction. Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anticorrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons.

Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb.

D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

Si des travaux sont réalisés sur la faïence (retrait, perceuse,...) le repérage est nécessaire.

Identification des matériaux

Les matériaux susceptibles de contenir du plomb doivent faire l'objet d'un repérage par le diagnostiqueur.

Choix des points de mesures

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

Dans tous les cas, les mesures seront réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.

F. Notice d'information à remettre au donneur d'ordre

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs, baisse de la fertilité) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, avortement etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant (perturbation du développement du cerveau). Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Comment se contamine-t-on ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers

- ❖ en travaillant sans protection,
- ❖ en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- ❖ en se rongant les ongles,
- ❖ en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- ❖ Exploiter le diagnostic plomb avant démolition pour construire le projet de démolition
- ❖ Remettre le diagnostic plomb avant démolition aux entreprises intervenantes

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

- ❖ Choisir la technique d'intervention la moins polluante (Exemples : éviter le sablage/grenailage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage
- ❖ mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs)

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- ❖ Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- ❖ Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- ❖ Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- ❖ Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires – douches – sanitaires – restauration),
- ❖ Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,...) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- ❖ Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- ❖ Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
 - ✓ interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
 - ✓ rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
 - ✓ interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
 - ✓ ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- ❖ des conseils dans le choix des protections,
- ❖ une aide à l'information et à la formation,
- ❖ une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

CARSAT du Centre
www.carsat-centre.fr
Tél 02 38 81 50 00
prev@carsat-centre.fr



OPPBTP Centre
www.preventionbtp.fr
Tél 02 38 83 60 21
orleans@oppbtp.fr



RSI région Centre
www.rsi.fr/centre
Tél 08 20 20 96 26



Les coordonnées des services de santé au travail sont disponibles sur le site de la DIRECCTE Centre :

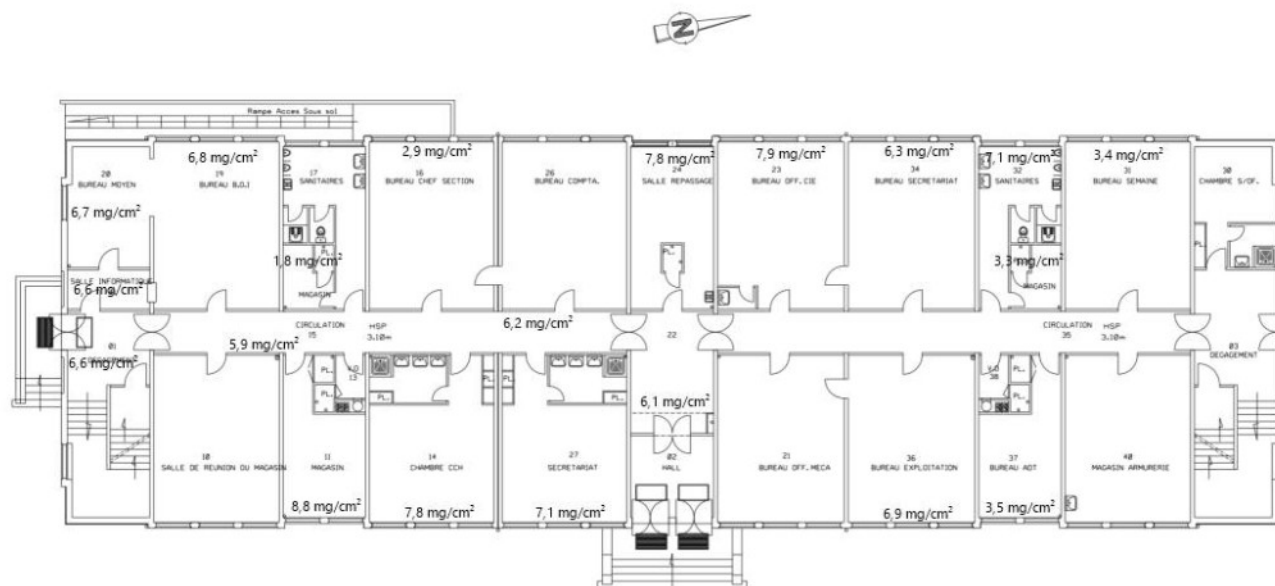
www.centre.direccte.gouv.fr/les-services-de-sante-au-travail-en-region-centre

Si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revêtements contenant du plomb et/ou des matériaux en plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Des documents vous informent :

- ❖ le diagnostic plomb avant travaux vous permet de localiser précisément ces revêtements et matériaux : lisez-le attentivement ! (seul ou en complément du Constat du Risque d'Exposition au Plomb)
- ❖ la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb des travailleurs amenés à réaliser ces travaux.
- ❖ Les guides de prévention :
 - ✓ Guides OPPBTP « Peintures au plomb - Aide au choix d'une solution technique de traitement pour les professionnels du bâtiment » (téléchargeable sur www.preventionbtp.fr)
 - ✓ Guide INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb », ED 909 (téléchargeable sur www.inrs.fr)

G. Planches de repérage



REZ DE CHAUSSEE

RDC

Annexe au rapport : **ESIDR2_01_49_20250120_DAT_02**

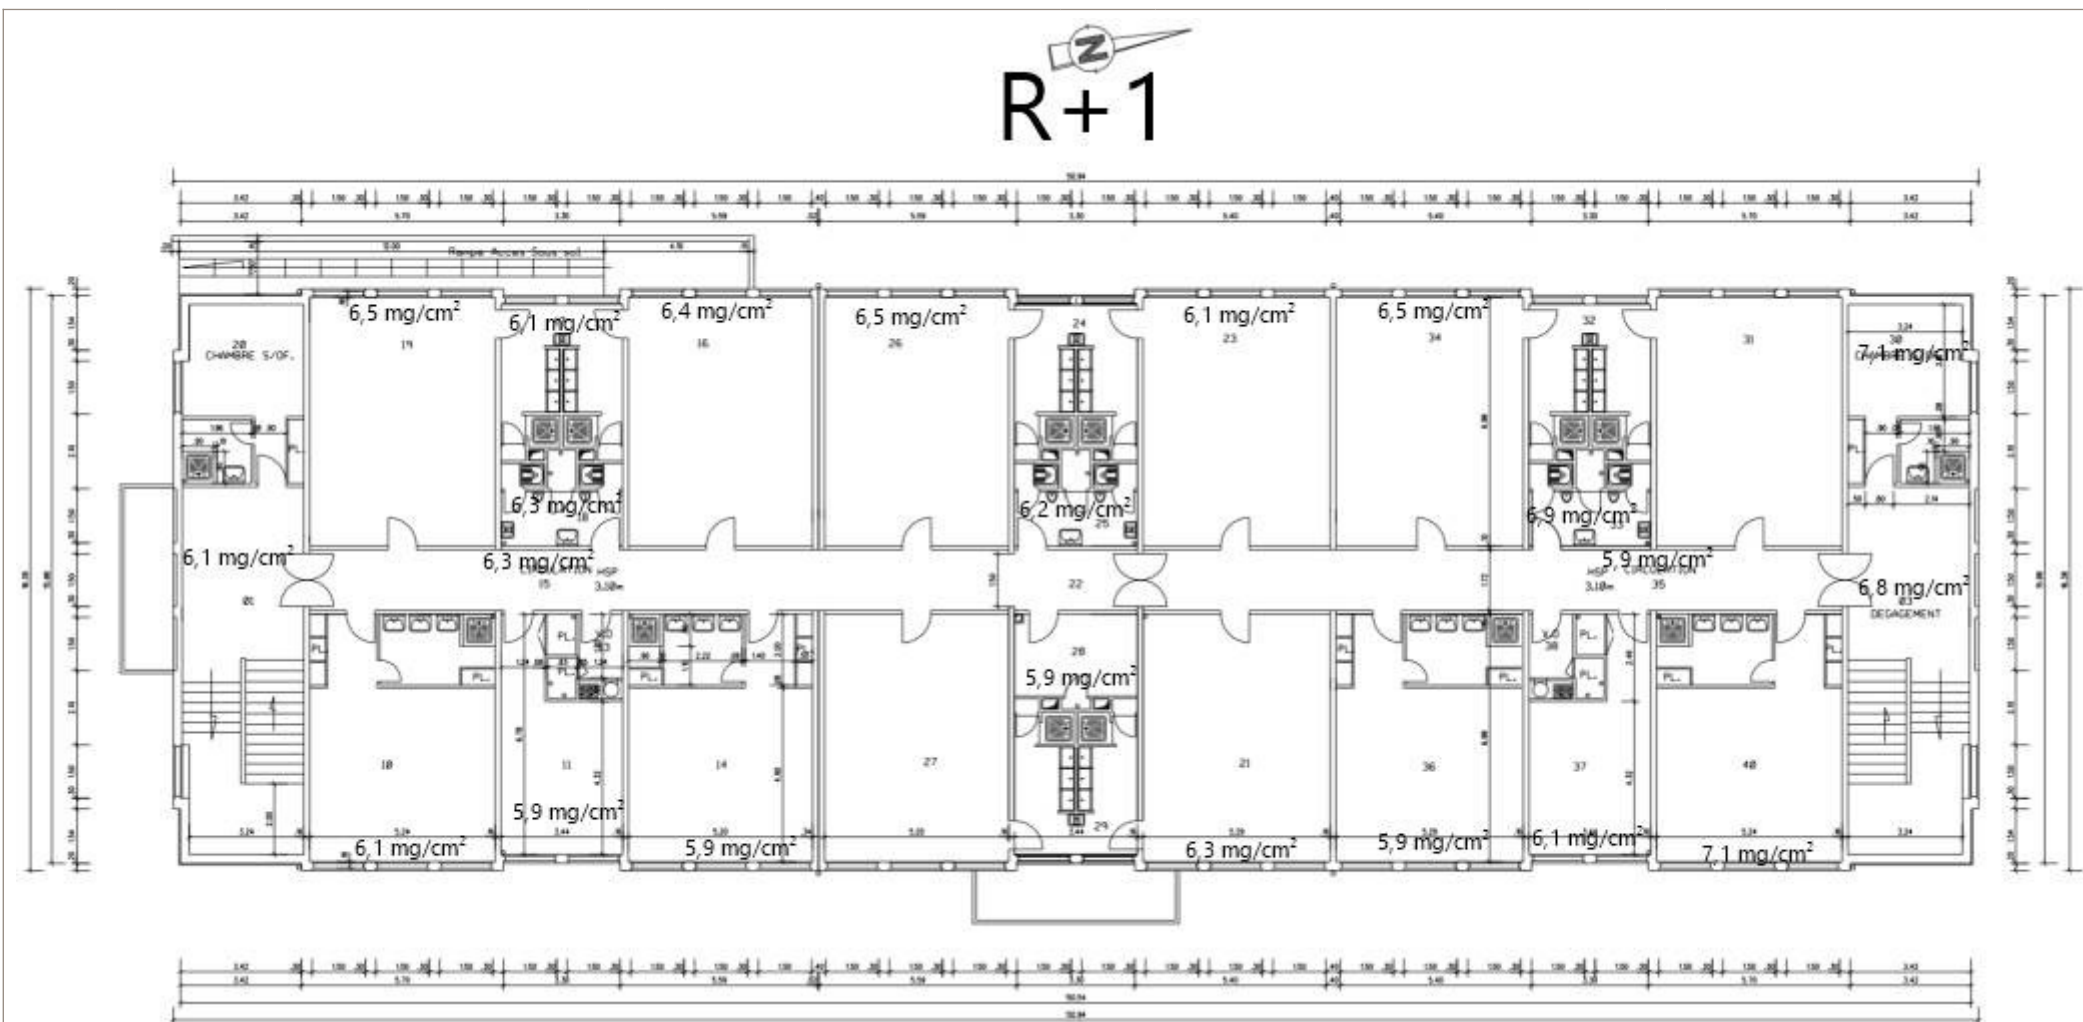
Propriétaire : ESID DE RENNES
1 rue du Garigliano - BP 14
35998 RENNES CEDEX 9

Bien :	Bâtiment 021 Quartier BERTHEZENE 49000 ANGERS
--------	---

Etabli par :	NICOL Quentin
Société :	AED Groupe
Le :	10/02/2025

Croquis 1 / 8

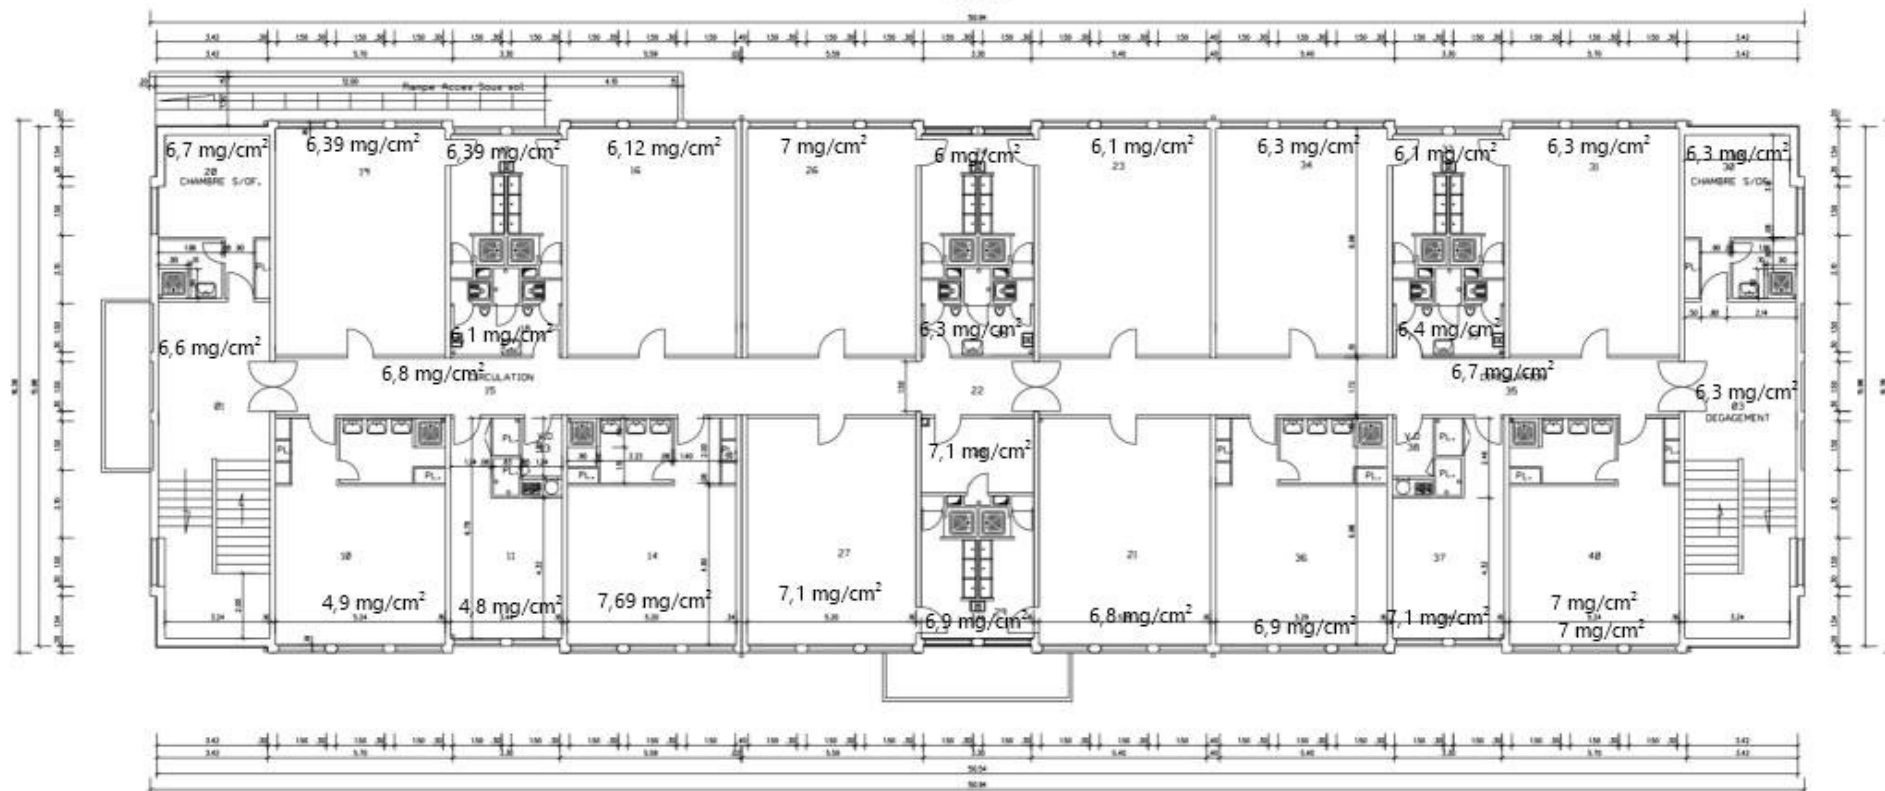
Version :	V01
du :	10/02/2025

Annexe au rapport : **ESIDR2_01_49_20250120_DAT_02**Propriétaire : ESID DE RENNES
1 rue du Garigliano - BP 14
35998 RENNES CEDEX 9Bien : Bâtiment 021
Quartier BERTHEZENE
49000 ANGERSEtabli par : NICOL Quentin
Société : AED Groupe
Le : 10/02/2025

Croquis 2 / 8

Version : V01
du : 10/02/2025

R+3

Annexe au rapport : **ESIDR2_01_49_20250120_DAT_02**

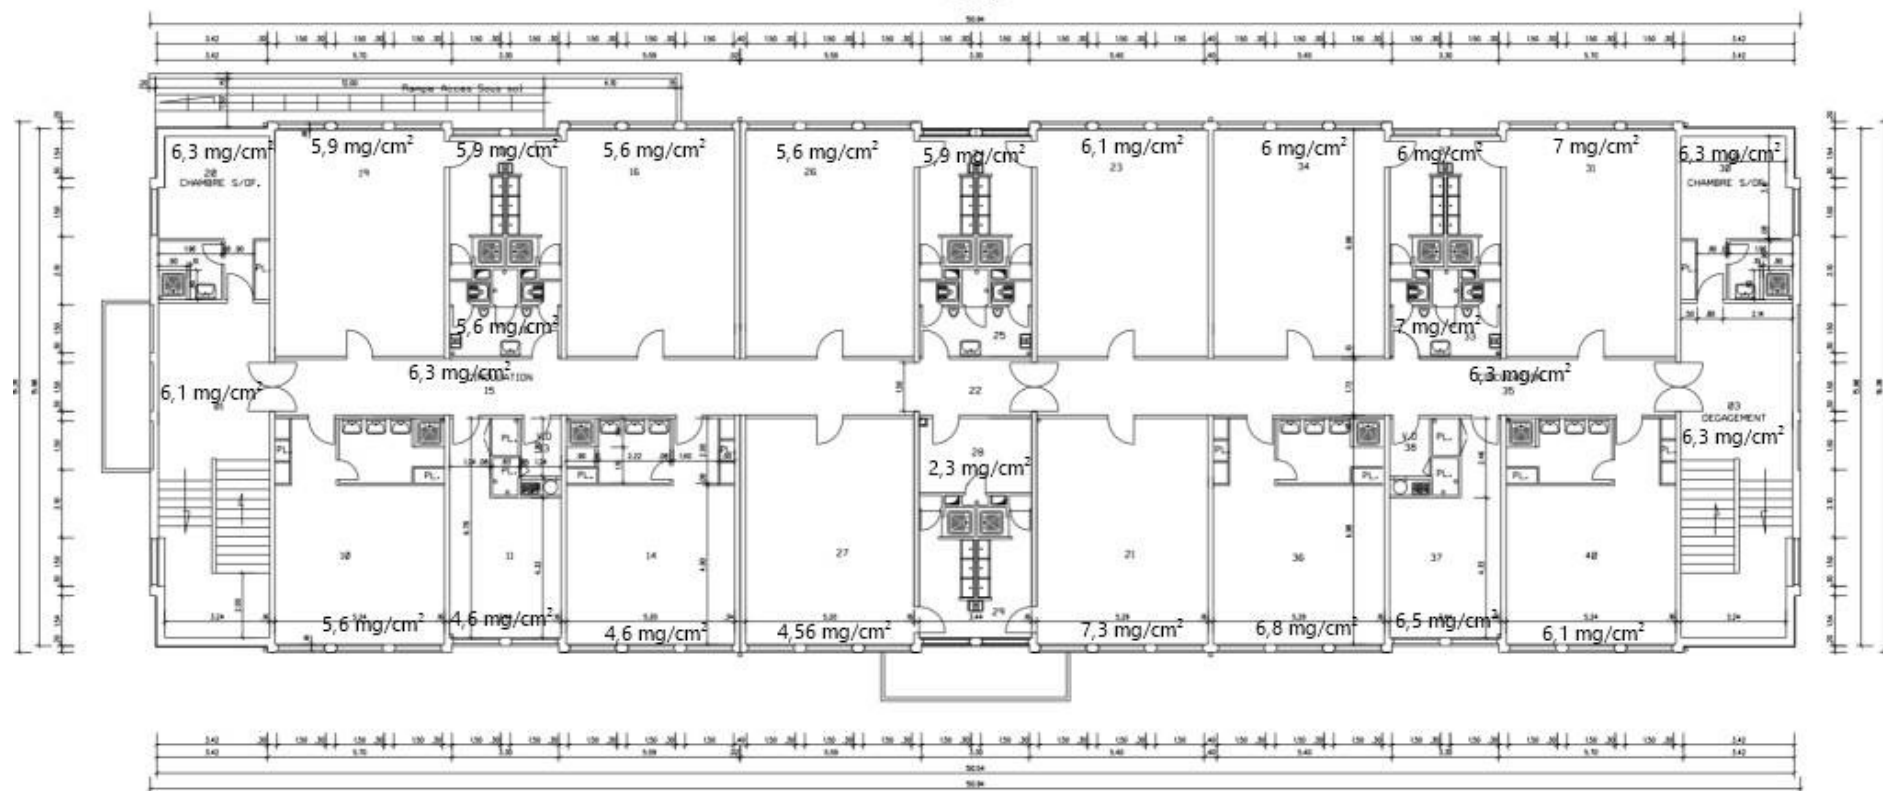
Propriétaire : ESID DE RENNES
1 rue du Garigliano - BP 14
35998 RENNES CEDEX 9

Bien : Bâtiment 021
Quartier BERTHEZENE
49000 ANGERS

Etabli par : NICOL Quentin
Société : AED Groupe
Le : 10/02/2025

Croquis 3 / 8
Version : V01
du : 10/02/2025

R+2

Annexe au rapport : **ESIDR2_01_49_20250120_DAT_02**

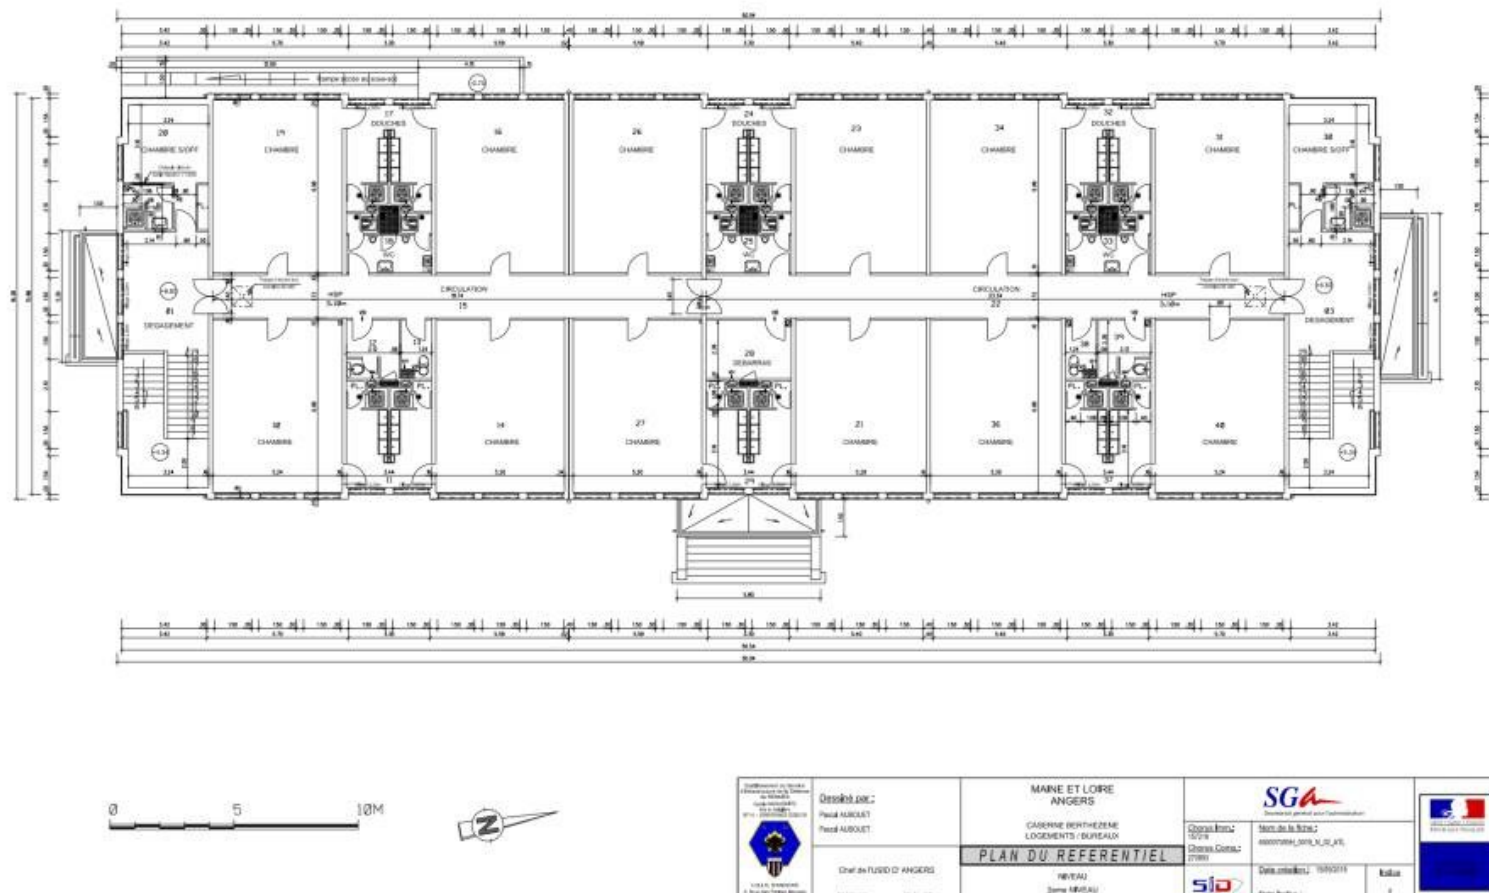
Propriétaire : ESID DE RENNES
1 rue du Garigliano - BP 14
35998 RENNES CEDEX 9

Bien : Bâtiment 021
Quartier BERTHEZENE
49000 ANGERS

Etabli par : NICOL Quentin
Société : AED Groupe
Le : 10/02/2025

Croquis 4 / 8
Version : V01
du : 10/02/2025

plan de masse

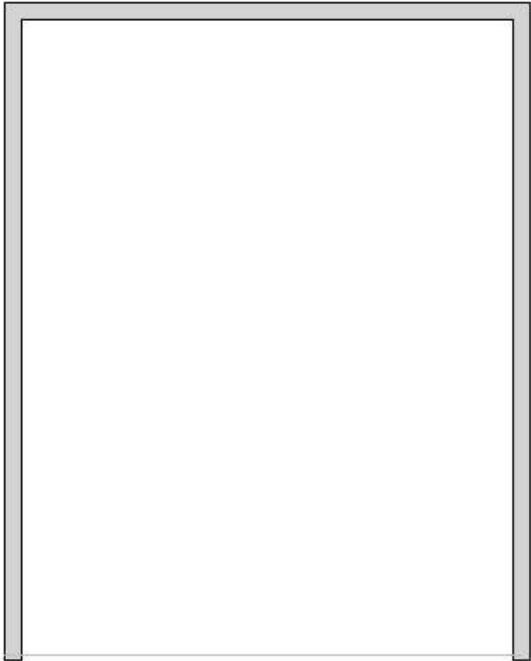
Annexe au rapport : **ESIDR2_01_49_20250120_DAT_02**

Propriétaire : ESID DE RENNES
1 rue du Garigliano - BP 14
35998 RENNES CEDEX 9

Bien : Bâtiment 021
Quartier BERTHEZENE
49000 ANGERS

Établi par : NICOL Quentin
Société : AED Groupe
Le : 10/02/2025

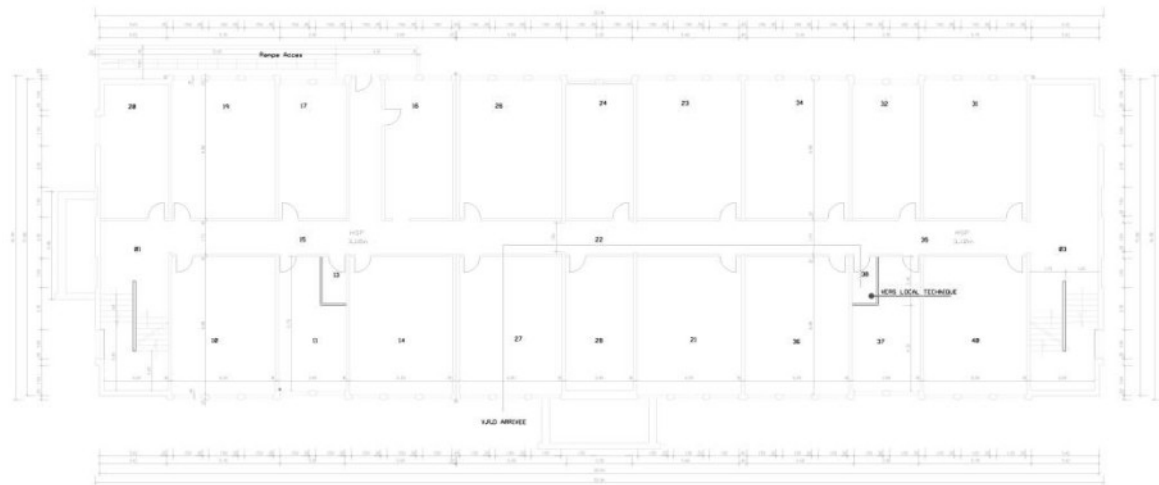
Croquis 5 / 8
Version : V01
du : 10/02/2025



préau

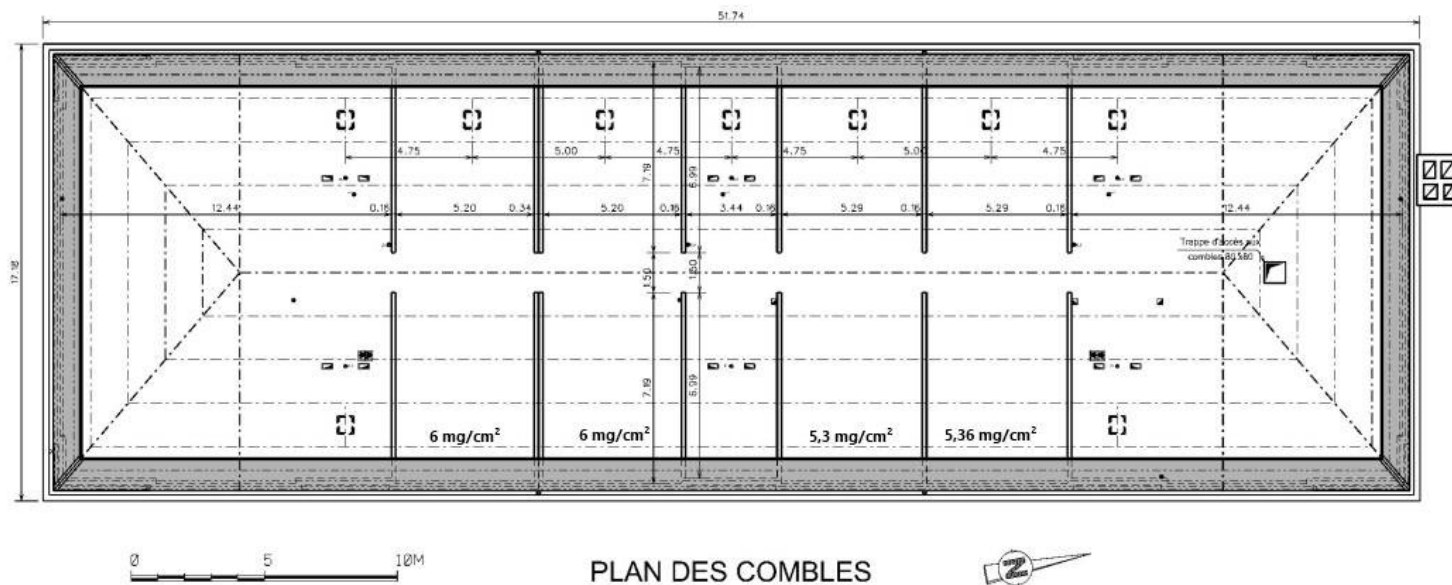
Annexe au rapport : ESIDR2_01_49_20250120_DAT_02		Croquis 6 / 8	
Propriétaire : ESID DE RENNES 1 rue du Garigliano - BP 14 35998 RENNES CEDEX 9	Bien : Bâtiment 021 Quartier BERTHEZENE 49000 ANGERS	Etabli par : NICOL Quentin Société : AED Groupe Le : 10/02/2025	Version : V01 du : 10/02/2025

sous-sol

Annexe au rapport : **ESIDR2_01_49_20250120_DAT_02**Propriétaire : ESID DE RENNES
1 rue du Garigliano - BP 14
35998 RENNES CEDEX 9Bien : Bâtiment 021
Quartier BERTHEZENE
49000 ANGERSEtabli par : NICOL Quentin
Société : AED Groupe
Le : 10/02/2025

Croquis 7 / 8

Version : V01
du : 10/02/2025



PLAN DES COMBLES

Annexe au rapport : **ESIDR2_01_49_20250120_DAT_02**Propriétaire : ESID DE RENNES
1 rue du Garigliano - BP 14
35998 RENNES CEDEX 9Bien : Bâtiment 021
Quartier BERTHEZENE
49000 ANGERSEtabli par : NICOL Quentin
Société : AED Groupe
Le : 10/02/2025

Croquis 8 / 8

Version : V01
du : 10/02/2025

Certificat N° C3413

Monsieur Quentin NICOL

Certifié dans le cadre du processus de certification PR04 et / ou PR16 consultable sur www.qualixpert.com conformément à l'ordonnance 2005-655 titre III du 8 juin 2005 et au décret 2006-1114 du 05 septembre 2006.

dans le(s) domaine(s) suivant(s) :

Amiante avec mention	Certificat valable Du 02/07/2021 au 01/07/2028	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification.
Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment mention France Métropolitaine	Certificat valable Du 02/07/2021 au 01/07/2028	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification.
Etat des installations intérieures de gaz	Certificat valable Du 02/07/2021 au 01/07/2028	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification.
Constat de risque d'exposition au plomb	Certificat valable Du 02/08/2021 au 01/08/2028	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification.
Diagnostic de performance énergétique tous types de bâtiments	Certificat valable Du 15/09/2021 au 14/09/2028	Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique.
Etat des installations intérieures d'électricité	Certificat valable Du 02/08/2021 au 01/08/2028	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification.

Date d'établissement le lundi 03 février 2025

Marjorie ALBERT
Directrice Administrative



Une certification peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment.
Pour une utilisation appropriée de ce certificat, la portée des certifications et leurs validités doivent être vérifiées sur le site internet de LCC QUALIXPERT www.qualixpert.com.

F09 Certification de compétence version N 010120



SAS AED GROUPE
4 ALLEE PIERRE GILLES DE GENNES
33700 MERIGNAC FR

AGENT

EI- DE LA CHAPELLE, STONESTREET
18 GALERIE MARCHANDE
33370 TRESSES
Tél : 0557341313
Fax : 05 57 34 06 62
Email : AGENCE.LCSTRESSES@AXA.FR
Portefeuille : 0033074244

Vos références :

Contrat n° 7627751904
Client n° 3425563404

AXA France IARD, atteste que :

SAS AED GROUPE
4 ALLEE PIERRE GILLES DE GENNES
33700 MERIGNAC

Ainsi que :

AED Expertises
4 allée Pierre Gilles de Gennes
33700 Mérignac

AED Services
4 allée Pierre Gilles de Gennes
33700 Mérignac

est titulaire d'un contrat d'assurance **N° 7627751904** ayant pris effet le **27/12/2024**, garantissant sa responsabilité civile et professionnelle pour les activités suivantes :

CONSTATS ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE (DDT)

Etablissement des documents figurant dans la liste ci-après et exigés respectivement :

1/ En cas de vente d'un bien immobilier au titre de la constitution du dossier technique, et visés aux 1° à 7° de l'article L 271- 4 du Code de la Construction et de l'Habitation ;

2/ En cas de location de bâtiments à usage principal d'habitation et de livraison de bâtiments neufs au titre de la constitution du dossier de diagnostic technique visé à l'article 3-3 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée

- Le constat de risque d'exposition au **plomb** prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la Santé Publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de **l'amiante** prévu à l'article L. 1334-13 du Code de la Santé Publique ;
- L'état relatif à la présence de **termites** dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de **gaz** prévu à l'article L. 134-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état des **risques naturels, miniers et technologiques** prévu à l'article L125-5 du Code de l'environnement dans les zones mentionnées au même article
- Le diagnostic de performance énergétique (**DPE**) prévu à l'article L. 134-1 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure **d'électricité** prévu à l'article L. 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation ;

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



- L'information sur la présence d'un risque de **mérule** prévu à l'article L133-9 du code de la Construction et de l'habitation

AUTRES PRESTATIONS

- Mesurages Loi Carrez et Loi Boutin
- Diagnostics de conformité aux normes de surface et d'habitabilité – prêt à taux zéro (PTZ)
- Etats de conformité de la sécurité des piscines
- Etats des lieux locatifs « Loi SCELLIER »
- Diagnostics radon
- Diagnostics relatifs à la présence d'insectes xylophages (autres que termites) et champignons lignivores
- Diagnostics réglementaires d'accessibilité handicapés
- Etat des installations d'assainissement non collectif
- Contrôle de raccordement au réseau d'assainissement collectif
- Rédaction des règlements de copropriété dont l'état descriptif de division (EDD)
- Calcul des tantièmes
- Contrôle de la sécurité de l'installation électrique
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition des bâtiments
- Diagnostic technique global (DTG)
- Recherche de fibres céramiques réfractaires (FCR)

DIAGNOSTICS ET RECHERCHE D'AMIANTE.

- Repérages prévus aux articles R1334-20, R 1334-21 R 1334-22 du Code de la Santé publique.
- Repérages et examens visuels avant travaux, avant démolitions dans les différents types d'établissements (tels ERP Catégories 1 à 4, IGH....) comme le prévoit le Code du travail.
- Evaluation périodique de l'état de conservation des matériaux prévue à l'article R 1334-27 du Code de la Santé publique.
- Examens visuels prévus à l'article R 1334-29-3 du Code de la Santé publique.
- Mesure d'empoussièrement prévue à l'article R 1334-25 du Code de la Santé publique.
- Dossier Amiante des Parties Privatives (DAPP) prévu à l'article R 1334-29-4 du Code de la Santé publique.

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS

DIAGNOSTICS PRODUITS - EQUIPEMENTS - MATERIAUX - DECHETS (PEMD)

AUDIT REGLEMENTAIRE ENERGETIQUE

DIAGNOSTICS PLAN PLURIANNUEL DE TRAVAUX

Les garanties s'exercent à concurrence des montants des garanties du tableau ci-après.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du **27/12/2024** au **01/07/2025** sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à TRESSES le 9 janvier 2025

Pour la société :



AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	10 000 000 € par année d'assurance
Dont :	
• Dommages corporels	10 000 000 € par année d'assurance
• Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	2 000 000 € par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	150 000 € par année d'assurance
• Dommages aux biens confiés	150 000 € par sinistre
Autres garanties :	
Faute inexcusable (dommages corporels) (Article 3.1 des conditions générales)	2 000 000 € par année d'assurance dont 1 000 000 € par sinistre
Tous dommages relevant d'une obligation d'assurance	1 500 000 € par année d'assurance dont 1 500 000 € par sinistre
Les risques environnementaux (Article 3.4 des conditions générales) :	
Atteinte à l'environnement accidentelle tous dommages confondus dont : Le préjudice écologique (y compris les frais de prévention) et responsabilité environnementale	1.000.000 € par année d'assurance 100.000 € par année d'assurance
Défense (Article 4 des conditions générales)	Inclus dans la garantie mise en jeu
Recours (Article 4 des conditions générales)	20.000 € par litige

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance