

Diagnostic Plomb avant Démolition

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation / réhabilitation ou de démolition définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un constat de risque d'exposition au plomb ni un diagnostic du risque d'intoxication au plomb, qui relèvent des obligations prévues par le code de la santé publique.

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DU BIEN

Adresse : 220 RUE FRANÇOIS MANSART 78370 PLAISIR

Batiment : NC

Etage : NC

Références client : démolition-Les Mélèzes

N° de lot : Non communiqué

Désignation : démolition-Les Mélèzes

Date de construction ou permis de construire : En 1997

Fonction du bâtiment : Commerce

A-3 APPAREIL A FLUORESCENCE X ET LABORATOIRE D'ANALYSE

Modèle d'appareil / n°série : Fondis Fenx (2-0880)

Date de chargement de la source : 14/04/2021

Nature radionucléide : Cd-109

Activité initiale : 850 Mbq

Date de fin de validité de la source : 14/04/2026

Adresse du laboratoire éventuel : Pas d'analyse effectuée

A-5 AUTEUR DU CONSTAT / ORGANISME

Société & Siret : AC Environnement - 44135591400298

Nom prénom : MAROUF MOHAMED

Certification n° : CPDI5239

Délivré le : 22/10/2020

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
CH PLAISIR
220 Rue mansart
78 370 Plaisir

Donneur d'ordre :
RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS
47 Rue de Charonne
75011 PARIS 11

Accompagnateur : Propriétaire

A-4 MISSION

Date de la mission : 30/03/2023

Date du rapport : 30/03/2023

Référence mission : 002ER403173

Circonstance du constat : Démolition

Présence de revêtements et/ou matériaux contenant du plomb

Oui

Présence de locaux non visités

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation du bien
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Appareil à fluorescence x et laboratoire d'analyse
- A-4 - Mission
- A-5 - Auteur du constat / Organisme

B - Sommaire

C - Mission

- C-1 - Conclusion
- C-2 - Validité du diagnostic
- C-3 - Commentaires
- C-4 - Descriptif des travaux et documentation(s) transmise(s)

D - Stratégie de mesures

- D-1 - L'identification des locaux et des zones
- D-2 - Identification des revêtements et matériaux
- D-3 - Identification des unités de diagnostic
- D-4 - Choix des points de mesures
- D-5 - Relevé des mesures

E - Synthèse de la mission

- E-1 - Locaux visités
- E-2 - Locaux non visités
- E-3 - Résultat des mesures

F - Informations sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb

- F-1 - Informations relatives aux travaux en présence de plomb
- F-2 - Textes de référence
- F-3 - Ressources documentaires

G - Annexes :

- G-1 - Notice d'informations
- G-2 - Croquis
- G-3 - Attestation d'autorisation d'exercer par l'ASN
- G-4 - Attestation de certification et d'assurance

C - MISSION

C-1 CONCLUSION

Présence de revêtements et/ou matériaux contenant du plomb

Rappel de la réglementation :

Conformément au Code du Travail (Article R4412-1 et suivants) : Principes généraux de prévention, Prévention du risque chimique et CMR, tout Maître d'Ouvrage amené à réaliser des travaux dans un bâtiment est tenu de procéder, en collaboration avec le coordonnateur SPS s'il y a lieu, à l'évaluation des risques liés aux travaux en vue de la transmission du résultat de cette évaluation aux entreprises intervenantes.

Cette évaluation doit permettre aux donneurs d'ordre et aux entreprises intervenantes d'évaluer les risques professionnels qui dépendent de la combinaison de deux facteurs : le danger et le mode opératoire. Il n'est donc pas prévu que le diagnostiqueur s'appuie sur une valeur seuil pour conclure sur le niveau de risques que présentent les revêtements ou les matériaux identifiés comme contenant du plomb.

C-2 VALIDITÉ DU DIAGNOSTIC

Objet du diagnostic : ce diagnostic ne porte que sur les unités de diagnostic concernées par les travaux (voir descriptif des travaux au paragraphe C.4).

Il n'est valable que dans le cadre de la réalisation des travaux.

Ce présent diagnostic plomb ne peut être utilisé en cas de vente ou de location

Circonstance du présent constat : Démolition

C-3 COMMENTAIRES

C-4 DESCRIPTIF DES TRAVAUX

- Périmètre d'intervention défini par le donneur d'ordre : Ensemble du bâtiment.
- Programme des travaux défini par le donneur d'ordre : Demolition.

D - STRATÉGIE DE MESURES

D-1 L'IDENTIFICATION DES LOCAUX ET DES ZONES

L'auteur du constat effectue une visite exhaustive des locaux/matériaux du bien objet de la mission. Il dresse la liste détaillée des locaux/matériaux visités. Si des locaux/matériaux n'ont pas été visités, il en dresse aussi la liste et précise les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été visités. Il réalise un croquis lisible de l'ensemble des locaux du bien objet de la mission, visités ou non, et reporte sur le croquis la désignation de chaque local.

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C, ...) selon la convention décrite ci-dessous. La convention d'écriture sur le croquis est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A». Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre ; toutes les zones sont reportées sur le croquis ;
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

D-2 L'IDENTIFICATION DES REVÊTEMENTS ET MATÉRIAUX (canalisations, tables,...)

Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anti-corrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre. Le revêtement au plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons et des appuis de fenêtre doit également être recherché.

Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb. D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb mais peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb. (EXEMPLE Toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits

manifestement récents.) L'unité de diagnostic sur lequel est posé le revêtement est à analyser. Les revêtements de type «doublage», récents, ne font pas l'objet de mesure, cependant ils doivent être identifiés comme tels dans le rapport. Aux revêtements identifiés par le CREP, **il faut ajouter la faïence**. Contrairement au CREP, **les matériaux en plomb rentrent dans le champ du repérage**. Par conséquent, ils doivent être identifiés par le diagnostiqueur (par fluorescence X et/ou constat visuel) s'ils sont impactés par les travaux.

D-3 L'IDENTIFICATION DES UNITÉS DE DIAGNOSTIC

- Cas général :

Pour chaque zone, l'auteur du constat dresse la liste des unités de diagnostic, **recouvertes ou non d'un revêtement, y compris celles manifestement récentes**. Il identifie chaque unité de diagnostic par un nom non ambigu. Lorsqu'il y a plusieurs unités de diagnostic de même type (porte, fenêtre...) dans une même zone, chacune d'elles doit être clairement identifiée et repérée sur le croquis.

EXEMPLE Le mur de la zone A est désigné par «mur A».

L'auteur du constat identifie le substrat et le revêtement apparent de l'unité de diagnostic. Pour tous les types d'unités de diagnostic recouvertes ou non d'un revêtement, y compris celles manifestement récentes, constituent des unités de diagnostic distinctes :

- les différents murs d'une même pièce ;
- des éléments de construction de substrats différents (tels qu'un pan de bois et le reste de la paroi murale à laquelle il appartient) ;
- les côtés extérieur et intérieur d'une porte ou d'une fenêtre ;
- des éléments situés dans des locaux différents, même contigus (tels que les 2 faces d'une porte car elles ont pu être peintes par des peintures différentes) ;
- une allège et la paroi murale à laquelle elle appartient.

Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, l'auteur du constat en tient compte pour une définition plus précise des unités de diagnostic. Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de diagnostic : l'ensemble des plinthes d'un même local, une porte et son huisserie dans un même local, une fenêtre et son huisserie dans un même local. (EXEMPLE Zone A : - Porte 1).

- Cas particulier de la cage d'escalier

Une cage d'escalier est découpée en plusieurs locaux. Est considéré comme local distinct : chaque palier, chaque partie de cage d'escalier (y compris le demi-palier) située entre deux paliers. En vue d'assurer la cohérence de ce découpage, le hall d'entrée peut être assimilé au palier du rez-de-chaussée. Dans un même «local» (partie de cage d'escalier), est aussi considéré comme une unité de diagnostic distincte : l'ensemble des marches, l'ensemble des contremarches, l'ensemble des balustres, le limon, la crémaillère, la main courante, le plafond.

D-4 CHOIX DES POINTS DE MESURES

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

Dans tous les cas, les mesures seront réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte. Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic et des travaux à effectuer.

En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur-seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées sur une UD elles seront prises à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur,).

Toutes les mesures effectuées par UD doivent être consignées dans le rapport sous réserve d'écarter les valeurs aberrantes. Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire par méthode ICP ou acide/soluble.

D-5 RELEVÉ DES MESURES

Les résultats sont consignés dans un tableau et exprimés en mg/cm² pour la fluorescence X avec précision des incertitudes de mesures.

Le diagnostiqueur peut avoir recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire. Les résultats seront renseignés en mg/g. Méthode adaptée dans le cas où le diagnostiqueur ne peut conclure avec l'appareil à fluorescence X (revêtement dégradé).

Le diagnostiqueur identifie la présence de plomb sur un matériau par constat visuel.

Le diagnostiqueur n'a pas à se prononcer sur le niveau de risque que présentent les valeurs mesurées ou les constats visuels effectués, cependant, il joint à son diagnostic **une notice d'information**. Celle-ci vise à informer le client du risque que présente le plomb et des mesures de prévention à mettre en œuvre le cas échéant.

Dans le tableau de présentation des mesures, une évaluation de l'état de conservation des revêtements contenant du plomb sera précisée en vue de faciliter l'évaluation des risques des intervenants.

E - SYNTHÈSE DE LA MISSION

E-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

R-1 : Vol 1 (Escalier 1)	R-1 : Vol 2 (Cave 1)
R-1 : Vol 3 (Cave 3)	R-1 : Vol 4 (Dégagement 1)
R-1 : Vol 5 (Sous station 1)	R-1 : Vol 6 (Parasurtenseur)
R-1 : Vol 7 (TGBT)	R-1 : Vol 8 (Cave 2)
R-1 : Vol 9 (Archives 1)	R-1 : Vol 10 (Sous station 2)
RDC : Vol 11 (Entrée)	RDC : Vol 13 (Sanitaires 1)
RDC : Vol 14 (Bureau 1)	RDC : Vol 15 (Serveur Autocom 2)
RDC : Vol 16 (Serveur Autocom 1)	RDC : Vol 17 (Sas 3)
RDC : Vol 18 (Sas 1)	RDC : Vol 19 (Bureau 2)
RDC : Vol 20 (Bureau 3)	RDC : Vol 21 (Réserve 1)
RDC : Vol 22 (Sas 2)	RDC : Vol 23 (Réserve 2)
R+1 : Vol 24 (Escalier 2)	R+1 : Vol 25 (Sanitaires 2)
R+1 : Vol 26 (Circulation 1)	R+1 : Vol 27 (Bureau 4)
R+1 : Vol 28 (Bureau 5)	R+1 : Vol 29 (Bureau 6)
R+1 : Vol 30 (Bureau 7)	R+1 : Vol 31 (Reprographie)
R+1 : Vol 32 (Local technique 1)	R+1 : Vol 33 (Réserve 3)
R+1 : Vol 34 (Salle de réunion)	R+1 : Vol 35 (Bureau 8)
R+1 : Vol 36 (Archives 2)	R+1 : Vol 37 (Bureau 9)
R+1 : Vol 38 (Sanitaires 3)	R+2 : Vol 39 (Escalier 3)
R+2 : Vol 40 (Sanitaires 4)	R+2 : Vol 41 (Dégagement 2)
R+2 : Vol 42 (Bureau 10)	R+2 : Vol 43 (Bureau 11)
R+2 : Vol 44 (Bureau 12)	R+2 : Vol 45 (Bureau 13)
R+2 : Vol 46 (Bureau 14)	R+2 : Vol 47 (Bureau 15)
R+2 : Vol 48 (Archives 3)	R+2 : Vol 49 (Circulation 2)
R+2 : Vol 50 (Local technique 2)	R+3 : Vol 51 (Escalier 4)
R+3 : Vol 52 (Combles 1)	R+3 : Vol 53 (Combles 2)
Exterieur : Vol 54 (Toiture)	Exterieur : Vol 55 (Façade 1)
Exterieur : Vol 56 (Façade 2)	Exterieur : Vol 57 (Façade 3)
Exterieur : Vol 58 (Façade 4)	:

E.2 LISTE DES LOCAUX NON VISITÉS

Localisation	Motif	Remarque
Néant	Néant	Néant

E-3 RÉSULTAT DES MESURES

Etalonnage

1	Etalonnage début	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur
2	Etalonnage fin	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur

TABLEAU DES MESURES

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Exterieur - Vol 54 (Toiture)

863	A	Plafond tuile brut-Plafond1	Centre Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
864	A	Plafond tuile brut-Plafond2	Haut Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 2

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Exterieur - Vol 55 (Façade 1)

860	A	Mur pierre brut-Mur1	Bas Centre	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
867	A	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 2

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Exterieur - Vol 56 (Façade 2)

859	A	Mur pierre brut-Mur1	Haut Centre	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
865	A	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 2

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Exterieur - Vol 57 (Façade 3)

861	A	Mur pierre brut-Mur1	Haut Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
866	A	Mur béton brut-Mur1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 2

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Exterieur - Vol 58 (Façade 4)								
862	A	Mur pierre brut-Mur1	Bas Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
868	A	Mur béton brut-Mur1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
869	A	Conduit métal peint (métal)-Co1	Bas Centre	Métal	Peinture	15,5 mg/cm ²	Ecaillage	Inconnu
870	A	Conduit métal peint (métal)-Co2	Haut Gauche	Métal	Peinture	16,62 mg/cm ²	Ecaillage	Inconnu
871	A	Conduit métal peint (métal)-Co3	Bas Droite	Métal	Peinture	16,97 mg/cm ²	Ecaillage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 24 (Escalier 2)								
458	E	Fenêtre bois peint + (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	4,9 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
459	E	Fenêtre bois peint + (Volet)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	3,59 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
530	F	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
531	F	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
532	D	Mur plâtre + (Murs)-Mur1	Bas Centre	Autre	Autre	3,73 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
533	E	Mur plâtre + (Murs)-Mur1	Haut Centre	Autre	Autre	3,14 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
534	F	Mur plâtre + (Murs)-Mur1	Haut Droite	Autre	Autre	4,64 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
535	H	Mur plâtre + (Murs)-Mur1	Bas Centre	Autre	Autre	4,97 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
536	B	Mur plâtre + (Murs)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Autre	3,71 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
537	B	Mur plâtre + (Murs)-Mur2	Haut Centre	Autre	Autre	3,66 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
538	G	Mur plâtre + (Murs)-Mur1	Bas Centre	Autre	Autre	4,36 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
539	F	Cimaise-Cim1	Centre Droite	Bois	Peinture	4,37 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
540	D	Cimaise-Cim1	Haut Droite	Bois	Peinture	3,37 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 25 (Sanitaires 2)								
494	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
495	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
496	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
497	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
528	B	Plafond plâtre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
529	B	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
567	B	Plafond plâtre peint-Plafond2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
568	B	Plafond plâtre peint-Plafond2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
677	B	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
678	B	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
679	B	Mur plâtre peint (Murs)-Mur2	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
680	B	Mur plâtre peint (Murs)-Mur2	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
681	D	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
682	D	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
683	A	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
684	A	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 26 (Circulation 1)								
486	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
487	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
488	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 26 (Circulation 1)								
489	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
490	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
491	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
492	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
493	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
502	B	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
503	B	Plafond plâtre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
545	B	Plafond plâtre peint-Plafond2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
546	B	Plafond plâtre peint-Plafond2	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
587	D	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
588	D	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
589	A	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
590	A	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
591	B	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
592	B	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
593	C	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
594	C	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 27 (Bureau 4)								
462	B	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
463	B	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu





Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 27 (Bureau 4)								
504	E	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
505	E	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
543	E	Plafond platre peint-Plafond2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
544	E	Plafond platre peint-Plafond2	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
577	B	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
578	B	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
579	C	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
580	C	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
581	A	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
582	A	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
583	H	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
584	H	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 28 (Bureau 5)								
460	E	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
461	E	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
506	C	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
507	C	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
541	E	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
542	E	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
569	E	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu





Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 28 (Bureau 5)								
570	E	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
571	F	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
572	F	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
573	A	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
574	A	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
575	D	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
576	D	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
585	A	Mur platre peint (Murs)-Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
586	A	Mur platre peint (Murs)-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 29 (Bureau 6)								
464	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
465	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
508	D	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
509	D	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
547	B	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
548	B	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
595	A	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
596	A	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
597	D	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
598	D	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 29 (Bureau 6)								
599	C	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
600	C	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
601	B	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
602	B	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 30 (Bureau 7)								
466	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
467	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
510	C	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
511	C	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
549	C	Plafond platre peint-Plafond2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
550	C	Plafond platre peint-Plafond2	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
603	D	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
604	D	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
605	A	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
606	A	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
607	B	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
608	B	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
609	C	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
610	C	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 31 (Reprographie)								
512	A	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
513	A	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
551	A	Plafond platre peint-Plafond2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
552	A	Plafond platre peint-Plafond2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
611	A	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
612	A	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
613	C	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
614	C	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
615	D	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
616	D	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
617	A	Mur platre peint (Murs)-Mur2	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
618	A	Mur platre peint (Murs)-Mur2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 32 (Local technique 1)								
468	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
469	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
514	C	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
515	C	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
553	C	Plafond platre peint-Plafond2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
554	C	Plafond platre peint-Plafond2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
619	D	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 32 (Local technique 1)								
620	D	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
621	A	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
622	A	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
623	B	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
624	B	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
625	C	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
626	C	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 33 (Réserve 3)								
516	D	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
517	D	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
555	D	Plafond platre peint-Plafond2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
556	D	Plafond platre peint-Plafond2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
627	D	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
628	D	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
629	A	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
630	A	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
631	B	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
632	B	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
633	C	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
634	C	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 33 (Réserve 3)								
637	A	Mur platre peint (Murs)-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
638	A	Mur platre peint (Murs)-Mur2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 34 (Salle de réunion)								
470	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
471	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
478	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
479	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
480	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
481	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
482	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
483	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
484	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
485	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
518	C	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
519	C	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
557	C	Plafond platre peint-Plafond2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
558	C	Plafond platre peint-Plafond2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
635	F	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
636	F	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
639	A	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 34 (Salle de réunion)								
640	A	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
641	B	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
642	B	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
643	C	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
644	C	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 35 (Bureau 8)								
472	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
473	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
520	C	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
521	C	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
559	C	Plafond platre peint-Plafond2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
560	C	Plafond platre peint-Plafond2	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
645	D	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
646	D	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
647	A	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
648	A	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
649	B	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
650	B	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
651	C	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
652	C	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 36 (Archives 2)								
474	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
475	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
522	A	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
523	A	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
561	C	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
562	C	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
653	A	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
654	A	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
655	B	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
656	B	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
657	C	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
658	C	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
659	D	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
660	D	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 37 (Bureau 9)								
476	D	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
477	D	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
524	B	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
525	B	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 37 (Bureau 9)								
563	B	Plafond platre peint-Plafond2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
564	B	Plafond platre peint-Plafond2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
661	G	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
662	G	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
663	D	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
664	D	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
665	A	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
666	A	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
667	B	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
668	B	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 38 (Sanitaires 3)								
498	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
499	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
500	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
501	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
526	C	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
527	C	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
565	A	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
566	A	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
669	C	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 38 (Sanitaires 3)								
670	C	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
671	D	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
672	D	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
673	A	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
674	A	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
675	B	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
676	B	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 39 (Escalier 3)								
685	D	Fenêtre bois peint + (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	3,14 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
686	D	Fenêtre bois peint + (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	4,32 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
837	C	Mur platre + (Murs)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Autre	4,45 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
838	D	Mur platre + (Murs)-Mur1	Bas Centre	Autre	Autre	4,76 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
839	E	Mur platre + (Murs)-Mur1	Bas Centre	Autre	Autre	4,61 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
840	H	Mur platre + (Murs)-Mur1	Bas Droite	Autre	Autre	4,99 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 40 (Sanitaires 4)								
725	B	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
726	B	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 40 (Sanitaires 4)								
819	B	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
820	B	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
821	C	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
822	C	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
823	D	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
824	D	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
825	E	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
826	E	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 41 (Dégagement 2)								
743	A	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
744	A	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
827	C	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
828	C	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
829	D	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
830	D	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
831	A	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
832	A	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
833	B	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
834	B	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
835	A	Plafond platre peint-Plafond2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+2 - Vol 41 (Dégagement 2)

836	A	Plafond platre peint-Plafond2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
-----	---	-------------------------------	---------------	--------	----------	-------------	-------------	---------

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+2 - Vol 42 (Bureau 10)

701	D	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
702	D	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
703	D	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
704	D	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
705	G	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
706	G	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
707	J	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
708	J	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
709	J	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
710	J	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
711	J	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
712	J	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
713	J	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
714	J	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
715	J	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
716	J	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
727	J	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
728	J	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 42 (Bureau 10)								
747	G	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
748	G	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
749	H	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
750	H	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
751	I	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
752	I	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
753	J	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
754	J	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
755	A	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
756	A	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
757	B	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
758	B	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
759	C	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
760	C	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
761	D	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
762	D	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 21

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 43 (Bureau 11)								
699	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
700	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
729	A	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 43 (Bureau 11)								
730	A	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
763	D	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
764	D	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
765	A	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
766	A	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
767	B	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
768	B	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
769	C	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
770	C	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 44 (Bureau 12)								
697	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
698	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
731	C	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
732	C	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
771	D	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
772	D	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
773	A	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
774	A	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
775	B	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
776	B	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+2 - Vol 44 (Bureau 12)

777	C	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
778	C	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+2 - Vol 45 (Bureau 13)

695	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
696	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
733	C	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
734	C	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
779	D	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
780	D	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
781	A	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
782	A	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
783	B	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
784	B	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
785	C	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
786	C	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+2 - Vol 46 (Bureau 14)

693	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
-----	---	--------------------------------	------------	-------	-------	------------	---	---------



N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 46 (Bureau 14)								
694	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
735	B	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
736	B	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
787	D	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
788	D	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
789	A	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
790	A	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
791	B	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
792	B	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
793	C	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
794	C	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 47 (Bureau 15)								
687	A	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
688	A	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
689	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
690	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
737	B	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
738	B	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
795	D	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
796	D	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 47 (Bureau 15)								
797	A	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
798	A	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
799	B	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
800	B	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
801	C	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
802	C	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 48 (Archives 3)								
691	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
692	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
739	A	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
740	A	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
803	A	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
804	A	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
805	B	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
806	B	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
807	C	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
808	C	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
809	D	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
810	D	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 49 (Circulation 2)								
717	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
718	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
719	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
720	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
741	D	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
742	D	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 3

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 50 (Local technique 2)								
721	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
722	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
723	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
724	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
745	C	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
746	C	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
811	B	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
812	B	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
813	C	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
814	C	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
815	D	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
816	D	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
817	A	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+2 - Vol 50 (Local technique 2)

818	A	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
-----	---	------------------------------	-------------	--------	----------	-------------------------	-------------	---------

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+3 - Vol 51 (Escalier 4)

841	E	Mur platre + (Murs)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Autre	3,43 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
842	F	Mur platre + (Murs)-Mur1	Haut Droite	Autre	Autre	4,68 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
843	D	Mur platre + (Murs)-Mur1	Haut Droite	Autre	Autre	3,28 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
844	H	Mur platre + (Murs)-Mur1	Bas Droite	Autre	Autre	4,52 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
845	A	Mur platre + (Murs)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Autre	4,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
846	B	Mur platre + (Murs)-Mur1	Centre Droite	Autre	Autre	3,28 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
847	C	Mur platre + (Murs)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Autre	3,16 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
848	G	Mur platre + (Murs)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Autre	4,45 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
849	E	Mur platre + (Murs)-Mur2	Haut Droite	Autre	Autre	3,43 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
850	D	Cimaise-Cim1	Centre Droite	Bois	Peinture	3,92 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
851	F	Porte bois peint + (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	4,58 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
852	F	Porte bois peint + (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	4,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
853	A	Fenêtre bois peint + (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	4,84 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
854	A	Fenêtre bois peint + (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	4,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+3 - Vol 52 (Combles 1)

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+3 - Vol 52 (Combles 1)								
855	J	Poutre bois brut (Poutre)-Poutre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
856	J	Poutre bois brut (Poutre)-Poutre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 1								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+3 - Vol 53 (Combles 2)								
857	D	Poutre bois brut (Poutre)-Poutre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
858	D	Poutre bois brut (Poutre)-Poutre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 1								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R-1 - Vol 1 (Escalier 1)								
11	A	Embrasure - -Emb1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
12	A	Embrasure - -Emb1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
56	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
57	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
58	J	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
59	J	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
84	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
85	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
86	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
87	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
126	C	Mur ciment peint --Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R-1 - Vol 1 (Escalier 1)								
127	C	Mur ciment peint --Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
130	F	Mur ciment peint --Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
131	F	Mur ciment peint --Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
132	H	Mur ciment peint --Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
133	H	Mur ciment peint --Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
134	I	Mur ciment peint --Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
135	I	Mur ciment peint --Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
136	A	Mur ciment peint --Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
137	A	Mur ciment peint --Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
138	B	Mur ciment peint --Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
139	B	Mur ciment peint --Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
140	I	Mur ciment peint --Mur2	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
141	I	Mur ciment peint --Mur2	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
193	F	IPN (IPN)-IPN1	Haut Gauche	Métal	Peinture	16 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
195	J	IPN (IPN)-IPN1	Centre Gauche	Métal	Peinture	16,69 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
206	E	IPN (IPN)-IPN1	Centre Centre	Métal	Peinture	17,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
209	C	IPN (IPN)-IPN1	Haut Centre	Métal	Peinture	16,25 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
216	I	Cimaise-Cim1	Haut Centre	Bois	Peinture	7,64 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
217	E	Rambardes escalier (Rambardes)-Ramb1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
218	E	Rambardes escalier (Rambardes)-Ramb1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
219	F	Porte PVC brut (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
220	F	Porte PVC brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
221	F	Porte PVC brut (Dormant)-Po1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R-1 - Vol 1 (Escalier 1)								
222	F	Porte PVC brut (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
223	G	Cimaise-Cim1	Haut Centre	Bois	Peinture	9,48 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
224	E	Cimaise-Cim1	Centre Droite	Bois	Peinture	7,73 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
225	E	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
226	E	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
227	E	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
228	E	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
229	F	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
230	F	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
231	G	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
232	G	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
233	H	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
234	H	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
235	I	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
236	I	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
237	H	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	7,57 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 27

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R-1 - Vol 10 (Sous station 2)								
182	A	IPN (IPN)-IPN1	Haut Centre	Métal	Peinture	16,25 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
198	A	IPN (IPN)-IPN2	Haut Centre	Métal	Peinture	16,42 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 2



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R-1 - Vol 2 (Cave 1)								
55	E	IPN (IPN)-IPN1	Haut Droite	Métal	Peinture	16,53 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
142	C	Mur ciment peint --Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
143	C	Mur ciment peint --Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
144	D	Mur ciment peint --Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
145	D	Mur ciment peint --Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
146	A	Mur ciment peint --Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
147	A	Mur ciment peint --Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
194	B	IPN (IPN)-IPN1	Centre Droite	Métal	Peinture	17,26 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
207	B	IPN (IPN)-IPN2	Centre Droite	Métal	Peinture	17,22 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R-1 - Vol 3 (Cave 3)								
112	J	Mur ciment peint --Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
113	J	Mur ciment peint --Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
114	K	Mur ciment peint --Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
115	K	Mur ciment peint --Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
116	L	Mur ciment peint --Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
117	L	Mur ciment peint --Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
118	I	Mur ciment peint --Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
119	I	Mur ciment peint --Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
128	E	Mur ciment peint --Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
129	E	Mur ciment peint --Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R-1 - Vol 3 (Cave 3)								
160	C	Mur ciment peint --Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
161	C	Mur ciment peint --Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
162	D	Mur ciment peint --Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
163	D	Mur ciment peint --Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
164	E	Mur ciment peint --Mur2	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
165	E	Mur ciment peint --Mur2	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
166	F	Mur ciment peint --Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
167	F	Mur ciment peint --Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
168	G	Mur ciment peint --Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
169	G	Mur ciment peint --Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
170	H	Mur ciment peint --Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
171	H	Mur ciment peint --Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
172	A	Mur ciment peint --Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
173	A	Mur ciment peint --Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
174	B	Mur ciment peint --Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
175	B	Mur ciment peint --Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
176	I	Mur ciment peint --Mur2	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
177	I	Mur ciment peint --Mur2	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
191	H	IPN (IPN)-IPN1	Haut Centre	Métal	Peinture	16,41 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
192	K	IPN (IPN)-IPN1	Haut Centre	Métal	Peinture	16,24 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
205	B	IPN (IPN)-IPN1	Centre Gauche	Métal	Peinture	16,88 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
215	G	Porte bois peint + (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	18,52 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 18

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R-1 - Vol 4 (Dégagement 1)								
13	D	Embrasure - -Emb1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
14	D	Embrasure - -Emb1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
15	C	Embrasure - -Emb1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
16	C	Embrasure - -Emb1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
17	E	Embrasure - -Emb1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
18	E	Embrasure - -Emb1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
68	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
69	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
70	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
71	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
120	B	Mur ciment peint --Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
121	B	Mur ciment peint --Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
122	D	Mur ciment peint --Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
123	D	Mur ciment peint --Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
124	A	Mur ciment peint --Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
125	A	Mur ciment peint --Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
190	B	IPN (IPN)-IPN1	Centre Gauche	Métal	Peinture	16,7 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
204	B	IPN (IPN)-IPN2	Haut Droite	Métal	Peinture	16,5 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
210	C	IPN (IPN)-IPN1	Centre Centre	Métal	Peinture	16,95 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R-1 - Vol 5 (Sous station 1)

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R-1 - Vol 5 (Sous station 1)								
19	E	Embrasure - -Emb1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
20	E	Embrasure - -Emb1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
88	H	Mur ciment peint --Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
89	H	Mur ciment peint --Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
90	I	Mur ciment peint --Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
91	I	Mur ciment peint --Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
92	J	Mur ciment peint --Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
93	J	Mur ciment peint --Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
94	G	Mur ciment peint --Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
95	G	Mur ciment peint --Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
96	M	Mur ciment peint --Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
97	M	Mur ciment peint --Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
98	P	Mur ciment peint --Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
99	P	Mur ciment peint --Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
100	A	Mur ciment peint --Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
101	A	Mur ciment peint --Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
102	B	Mur ciment peint --Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
103	B	Mur ciment peint --Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
178	O	Mur ciment peint --Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
179	O	Mur ciment peint --Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
180	C	Mur ciment peint --Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
181	C	Mur ciment peint --Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
188	A	IPN (IPN)-IPN1	Bas Droite	Métal	Peinture	17,86 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R-1 - Vol 5 (Sous station 1)								
189	I	IPN (IPN)-IPN1	Centre Centre	Métal	Peinture	16,91 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
202	A	IPN (IPN)-IPN2	Centre Droite	Métal	Peinture	17,15 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
203	I	IPN (IPN)-IPN2	Bas Droite	Métal	Peinture	17,86 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
211	G	Porte bois peint + (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	17,15 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
212	G	Porte bois peint + (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	18,85 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
213	A	Porte bois peint + (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	15,72 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
214	M	Porte bois peint + (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	16,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 19

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R-1 - Vol 6 (Parasurtenseur)								
72	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
73	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
74	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
75	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
104	D	Mur ciment peint --Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
105	D	Mur ciment peint --Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
106	B	Mur ciment peint --Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
107	B	Mur ciment peint --Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
108	C	Mur ciment peint --Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
109	C	Mur ciment peint --Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
110	A	Mur ciment peint --Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
111	A	Mur ciment peint --Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R-1 - Vol 6 (Parasurtenseur)								
187	C	IPN (IPN)-IPN1	Centre Gauche	Métal	Peinture	16,86 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
201	A	IPN (IPN)-IPN1	Centre Droite	Métal	Peinture	17,24 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R-1 - Vol 7 (TGBT)								
64	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
65	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
66	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
67	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
76	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
77	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
78	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
79	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
186	C	IPN (IPN)-IPN1	Haut Droite	Métal	Peinture	16,65 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
200	A	IPN (IPN)-IPN1	Centre Centre	Métal	Peinture	16,99 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R-1 - Vol 8 (Cave 2)								
60	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
61	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
62	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R-1 - Vol 8 (Cave 2)								
63	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
80	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
81	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
82	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
83	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
185	A	IPN (IPN)-IPN1	Haut Droite	Métal	Peinture	16,63 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
199	A	IPN (IPN)-IPN2	Centre Centre	Métal	Peinture	17,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R-1 - Vol 9 (Archives 1)								
3	M	Porte bois peint + (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	8,39 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4	M	Porte bois peint + (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	9,3 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5	M	Embrasure - -Emb1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6	M	Embrasure - -Emb1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7	H	Embrasure - -Emb1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8	H	Embrasure - -Emb1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9	R	Embrasure - -Emb1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10	R	Embrasure - -Emb1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
21	P	Mur ciment peint --Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
22	P	Mur ciment peint --Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
23	Q	Mur ciment peint --Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
24	Q	Mur ciment peint --Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R-1 - Vol 9 (Archives 1)								
25	J	Mur ciment peint --Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
26	J	Mur ciment peint --Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
27	M	Mur ciment peint --Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
28	M	Mur ciment peint --Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
29	O	Mur ciment peint --Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
30	O	Mur ciment peint --Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
31	K	Mur ciment peint --Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
32	K	Mur ciment peint --Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
33	S	Mur ciment peint --Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
34	S	Mur ciment peint --Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
35	G	Mur ciment peint --Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
36	G	Mur ciment peint --Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
37	F	Mur ciment peint --Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
38	F	Mur ciment peint --Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
39	E	Mur ciment peint --Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
40	E	Mur ciment peint --Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
41	C	Mur ciment peint --Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
42	C	Mur ciment peint --Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
43	A	Mur ciment peint --Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
44	A	Mur ciment peint --Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
45	T	Mur ciment peint --Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
46	T	Mur ciment peint --Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
47	F	IPN - (IPN)-IPN1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R-1 - Vol 9 (Archives 1)								
48	F	IPN - (IPN)-IPN1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
49	W	Mur ciment peint --Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
50	W	Mur ciment peint --Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
51	U	Mur ciment peint --Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
52	U	Mur ciment peint --Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
53	A1	Mur ciment peint --Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
54	A1	Mur ciment peint --Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
148	C	Mur ciment peint --Mur2	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
149	C	Mur ciment peint --Mur2	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
150	D	Mur ciment peint --Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
151	D	Mur ciment peint --Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
152	F	Mur ciment peint --Mur2	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
153	F	Mur ciment peint --Mur2	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
154	T	Mur ciment peint --Mur2	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
155	T	Mur ciment peint --Mur2	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
156	A	Mur ciment peint --Mur2	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
157	A	Mur ciment peint --Mur2	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
158	I	Mur ciment peint --Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
159	I	Mur ciment peint --Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
183	I	IPN (IPN)-IPN1	Centre Centre	Métal	Peinture	17,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
184	B1	IPN (IPN)-IPN1	Centre Gauche	Métal	Peinture	16,69 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
196	V	IPN (IPN)-IPN1	Centre Centre	Métal	Peinture	17,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
197	I	IPN (IPN)-IPN2	Haut Gauche	Métal	Peinture	16,11 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R-1 - Vol 9 (Archives 1)								
208	A	IPN (IPN)-IPN1	Centre Droite	Métal	Peinture	17,19 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 32								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 11 (Entrée)								
238	B	Cimaise-Cim1	Haut Centre	Bois	Peinture	6,55 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
239	P	Cimaise-Cim1	Haut Gauche	Bois	Peinture	6,86 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
240	L	Cimaise-Cim1	Haut Droite	Bois	Peinture	6,84 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
241	F	Cimaise-Cim1	Bas Gauche	Bois	Peinture	5,31 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
242	G	Cimaise-Cim1	Centre Droite	Bois	Peinture	5,33 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
243	I	Cimaise-Cim1	Bas Centre	Bois	Peinture	5,46 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
244	I	Cimaise-Cim2	Haut Centre	Bois	Peinture	5,51 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
245	J	Cimaise-Cim1	Haut Gauche	Bois	Peinture	5,62 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
246	A	Porte bois peint + (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	6,66 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
247	A	Porte bois peint + (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	4,15 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
248	J	Porte bois peint + (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	6,29 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
249	J	Porte bois peint + (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	4,49 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
250	F	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
251	F	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
252	B	Mur platre + (Murs)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Autre	4,95 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
253	P	Mur platre + (Murs)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Autre	3,27 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
254	F	Mur platre + (Murs)-Mur1	Bas Droite	Autre	Autre	4,33 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
255	H	Mur platre + (Murs)-Mur1	Haut Droite	Autre	Autre	3,84 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 11 (Entrée)								
256	H	Mur platre + (Murs)-Mur2	Haut Centre	Autre	Autre	4,44 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
257	I	Mur platre + (Murs)-Mur1	Centre Droite	Autre	Autre	3,64 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
258	J	Mur platre + (Murs)-Mur1	Haut Droite	Autre	Autre	3,24 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
259	L	Mur platre + (Murs)-Mur1	Bas Centre	Autre	Autre	4,2 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
260	P	Mur platre + (Murs)-Mur2	Centre Centre	Autre	Autre	3,84 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
261	A	Mur platre + (Murs)-Mur1	Haut Centre	Autre	Autre	4,13 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
262	J	Mur platre + (Murs)-Mur2	Bas Gauche	Autre	Autre	13,76 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
444	R	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
445	R	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
446	R	Mur platre peint (Murs)-Mur2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
447	R	Mur platre peint (Murs)-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
448	Q	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
449	Q	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 25

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 13 (Sanitaires 1)								
273	E	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
274	E	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
275	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
276	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
306	E	Fenêtre bois peint + (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	13,84 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
307	E	Fenêtre bois peint + (Volet)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	3,13 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 13 (Sanitaires 1)								
318	B	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
319	B	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
452	H	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
453	H	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
454	A	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
455	A	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
456	B	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
457	B	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 14 (Bureau 1)								
284	F	Fenêtre bois peint + (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	13,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
285	F	Fenêtre bois peint + (Volet)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	4,61 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
286	N	Fenêtre bois peint + (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	14,35 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
287	N	Fenêtre bois peint + (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	4,16 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
308	E	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
309	E	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
330	P	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
331	P	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
332	A	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
333	A	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
334	B	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 14 (Bureau 1)								
335	B	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
336	C	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
337	C	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
338	E	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
339	E	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
340	I	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
341	I	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
342	K	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
343	K	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
450	B	Mur platre peint (Murs)-Mur2	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
451	B	Mur platre peint (Murs)-Mur2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 15 (Serveur Autocom 2)								
280	N	Fenêtre bois peint + (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	14,63 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
281	N	Fenêtre bois peint + (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	3,77 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
282	F	Fenêtre bois peint + (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	14,6 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
283	F	Fenêtre bois peint + (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	4,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
288	R	Fenêtre bois peint + (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	14,71 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
289	R	Fenêtre bois peint + (Volet)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	3,79 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
310	I	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
311	I	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 15 (Serveur Autocom 2)								
314	L	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
315	L	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
344	L	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
345	L	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
346	T	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
347	T	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
348	P	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
349	P	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
350	A	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
351	A	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
352	B	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
353	B	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
354	C	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
355	C	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
356	G	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
357	G	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
358	I	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
359	I	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
360	J	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
361	J	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
362	K	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
363	K	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 18

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 16 (Serveur Autocom 1)								
290	E	Fenêtre bois peint + (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	13,15 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
291	E	Fenêtre bois peint + (Volet)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	4,76 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
312	H	Plafond plâtre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
313	H	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
370	G	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
371	G	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
372	H	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
373	H	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
374	A	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
375	A	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
376	E	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
377	E	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
378	B	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
379	B	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 17 (Sas 3)								
277	H	Mur plâtre + (Murs)-Mur1	Bas Centre	Autre	Autre	4 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
278	F	Fenêtre bois peint + (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	13,74 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
279	F	Fenêtre bois peint + (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	4,71 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
316	H	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
317	H	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

RDC - Vol 17 (Sas 3)

364	A	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
365	A	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
366	L	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
367	L	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
368	I	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
369	I	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

RDC - Vol 18 (Sas 1)

322	A	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
323	A	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
422	C	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
423	C	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
424	A	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
425	A	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
426	B	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
427	B	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
428	C	Mur platre peint (Murs)-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
429	C	Mur platre peint (Murs)-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
430	D	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
431	D	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 19 (Bureau 2)								
304	F	Fenêtre bois peint + (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	14,38 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
305	F	Fenêtre bois peint + (Volet)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	3,97 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
324	I	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
325	I	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 3

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 20 (Bureau 3)								
292	F	Fenêtre bois peint + (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	13,67 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
293	F	Fenêtre bois peint + (Volet)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	3,91 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
294	J	Fenêtre bois peint + (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	14,12 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
295	J	Fenêtre bois peint + (Volet)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	3,57 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
300	U	Fenêtre bois peint + (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	14,45 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
301	U	Fenêtre bois peint + (Volet)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	4,53 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
302	Y	Fenêtre bois peint + (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	13,61 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
303	Y	Fenêtre bois peint + (Volet)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	4,48 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
320	H	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
321	H	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
380	C	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
381	C	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
382	D	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
383	D	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
384	H	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 20 (Bureau 3)								
385	H	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
386	J	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
387	J	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
388	L	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
389	L	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
390	M	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
391	M	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
392	N	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
393	N	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
412	O	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
413	O	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
414	S	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
415	S	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
416	V	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
417	V	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
418	A1	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
419	A1	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
420	B1	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
421	B1	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 21

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

RDC - Vol 21 (Réserve 1)



N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 21 (Réserve 1)								
296	E	Fenêtre bois peint + (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	14,68 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
297	E	Fenêtre bois peint + (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	4,95 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
326	C	Plafond plâtre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
327	C	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
394	B	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
395	B	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
396	C	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
397	C	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
398	D	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
399	D	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
400	E	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
401	E	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
402	G	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
403	G	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
404	G	Mur plâtre peint (Murs)-Mur2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
405	G	Mur plâtre peint (Murs)-Mur2	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
406	J	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
407	J	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
408	A	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
409	A	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
410	B	Mur plâtre peint (Murs)-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
411	B	Mur plâtre peint (Murs)-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 22 (Sas 2)								
298	F	Fenêtre bois peint + (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	14,29 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
299	F	Fenêtre bois peint + (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	4,83 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
328	B	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
329	B	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
432	B	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
433	B	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
434	B	Mur platre peint (Murs)-Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
435	B	Mur platre peint (Murs)-Mur2	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
436	D	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
437	D	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
438	E	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
439	E	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
440	F	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
441	F	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
442	A	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
443	A	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 23 (Réserve 2)								
263	B	Mur platre + (Murs)-Mur1	Bas Droite	Autre	Autre	13,6 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
264	C	Mur platre + (Murs)-Mur1	Haut Droite	Autre	Autre	14,26 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
265	C	Mur platre + (Murs)-Mur2	Bas Centre	Autre	Autre	14,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 23 (Réserve 2)								
266	E	Mur platre + (Murs)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Autre	14,75 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
267	F	Mur platre + (Murs)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Autre	14,37 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
268	A	Cimaise-Cim1	Centre Gauche	Bois	Peinture	8,55 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
269	E	Cimaise-Cim1	Bas Gauche	Bois	Peinture	9,24 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
270	F	Cimaise-Cim1	Centre Droite	Bois	Peinture	7,63 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
271	C	Fenêtre bois peint + (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	14,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
272	C	Fenêtre bois peint + (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	4,28 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		10						

F - INFORMATIONS SUR LES PRINCIPALES RÉGLEMENTATIONS ET RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D'EXPOSITION AU PLOMB

F-1 INFORMATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX EN PRÉSENCE DE PLOMB

Comment se contamine-t-on ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant des particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers :

- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de travaux,
- remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes.

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

- choisir la technique d'intervention la moins polluante (exemple : éviter le sablage/grenailage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs).

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires - douches - sanitaires - restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,...) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
- interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
- rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
- interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
- ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- Des conseils dans le choix des protections,
- Une aide à l'information et à la formation,
- Une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

F-2 TEXTES DE RÉFÉRENCE

Code de la Construction et de l'Habitat :

- Code de la Construction et de l'Habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le Code de la Construction et de l'Habitation et le Code de la Santé Publique.

Code du Travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :

- Code du Travail Articles R4412-59 et suivants du Code du Travail : Prévention de certains risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.
- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du Code du Travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le Code du Travail et le Code de la Santé Publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (équipements de travail) ;
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail) ;
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.4512-7 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention
- Code de la Santé publique: Arrête du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

F-3 RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Documents techniques :

- Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP Décembre 2013 ;
- Document ED 909 Interventions peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, Septembre 2013 ;

Sites Internet :

- Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, ...) : <http://www.sante.gouv.fr> (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- Ministère chargé du logement : <http://www.logement.gouv.fr>
- OPPBTP : <http://www.preventionbtp.fr>
- Agence nationale de l'habitat (ANAH) : <http://www.anah.fr/> (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)
- Institut national de recherche et de sécurité (INRS) : <http://www.inrs.fr/>

G - ANNEXES

G-1 NOTICE D'INFORMATIONS

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, aussi si vous réalisez des travaux (rénovation, démolition) : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !

La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusqu'en 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Les peintures contenant du plomb ne présentent pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écailent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

-s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb,

-s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb,

-s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

• Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre ;

• Lutte contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

• Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;

• Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions :

• Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;

• Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. Avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

• Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

• Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb


• Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie).

Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement



Exemples de revêtements dégradés représentant un risque pour la santé. Plaquette d'informations disponible sur : <http://www.sante-sports.gouv.fr>

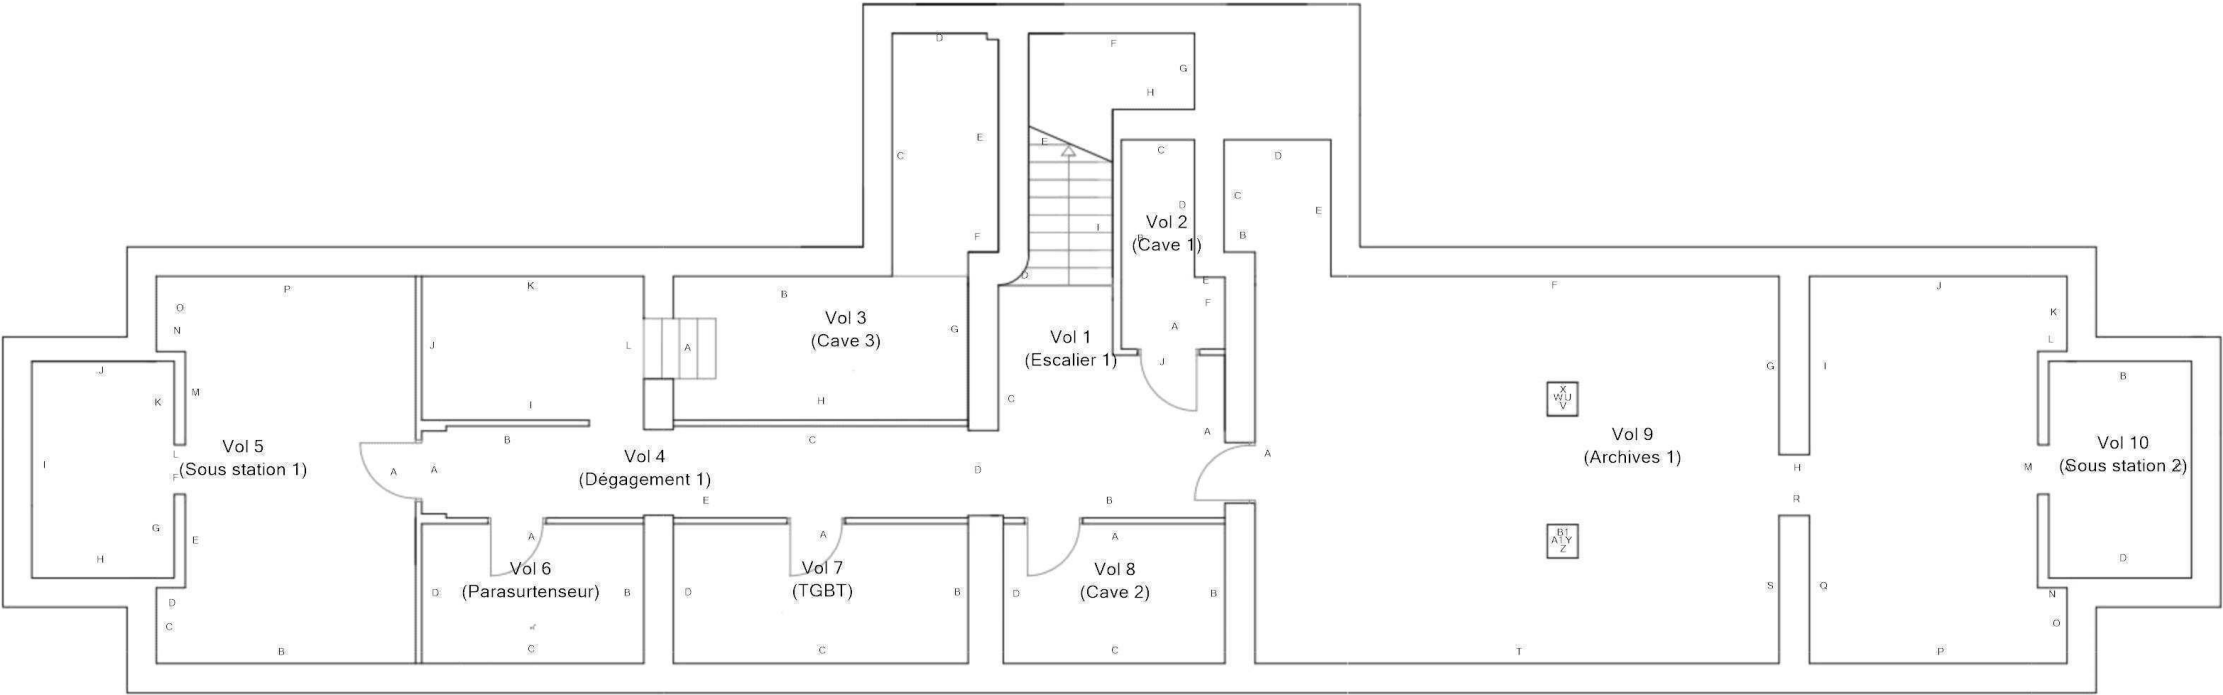R-1 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME				Référence: 002ER403173
				Légende
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	220 RUE FRANÇOIS MANSART 78370 PLAISIR	démolition-Les Mélézes	30/03/2023	MAROUF MOHAMED


R-1 - PLAN DE REPÉRAGE - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB				Référence: 002ER403173
				Légende
				Volume et élément contenant du plomb
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	220 RUE FRANÇOIS MANSART 78370 PLAISIR	démolition-Les Mélézes	30/03/2023	MAROUF MOHAMED

R-1 - PLAN DE REPÉRAGE - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002ER403173

Légende

Volume et élément contenant du plomb

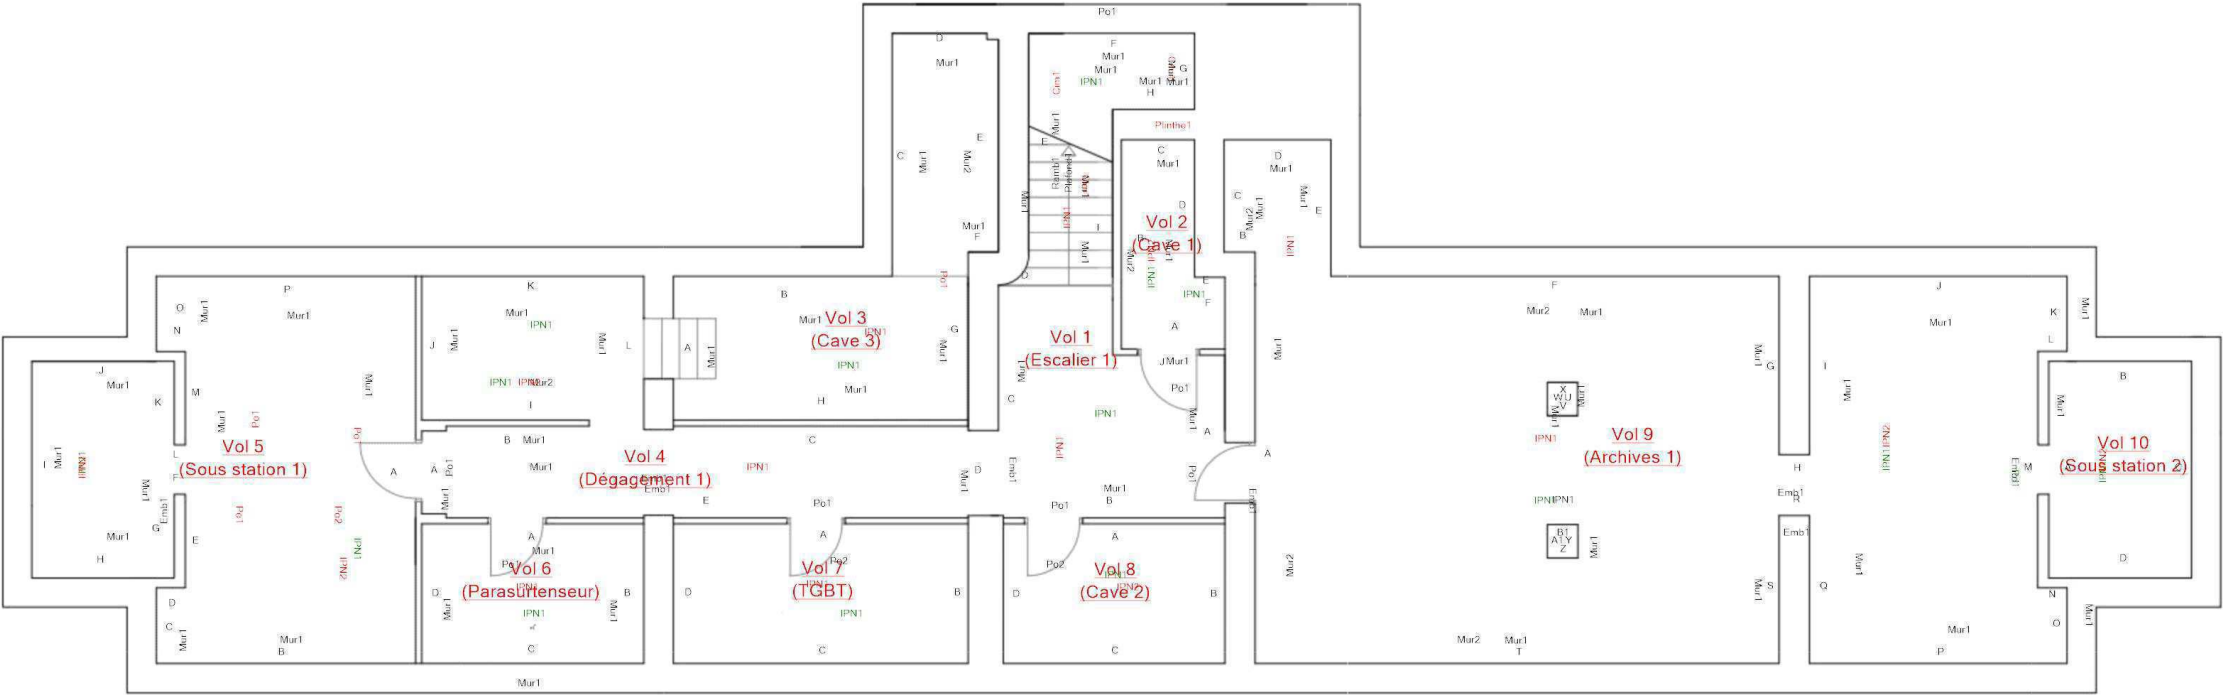

Adresse du bien

220 RUE FRANÇOIS MANSART
78370 PLAISIR

Désignation

démolition-Les Mélézes

Date intervention

30/03/2023


Technicien intervenant

MAROUF MOHAMED

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002ER403173

Légende

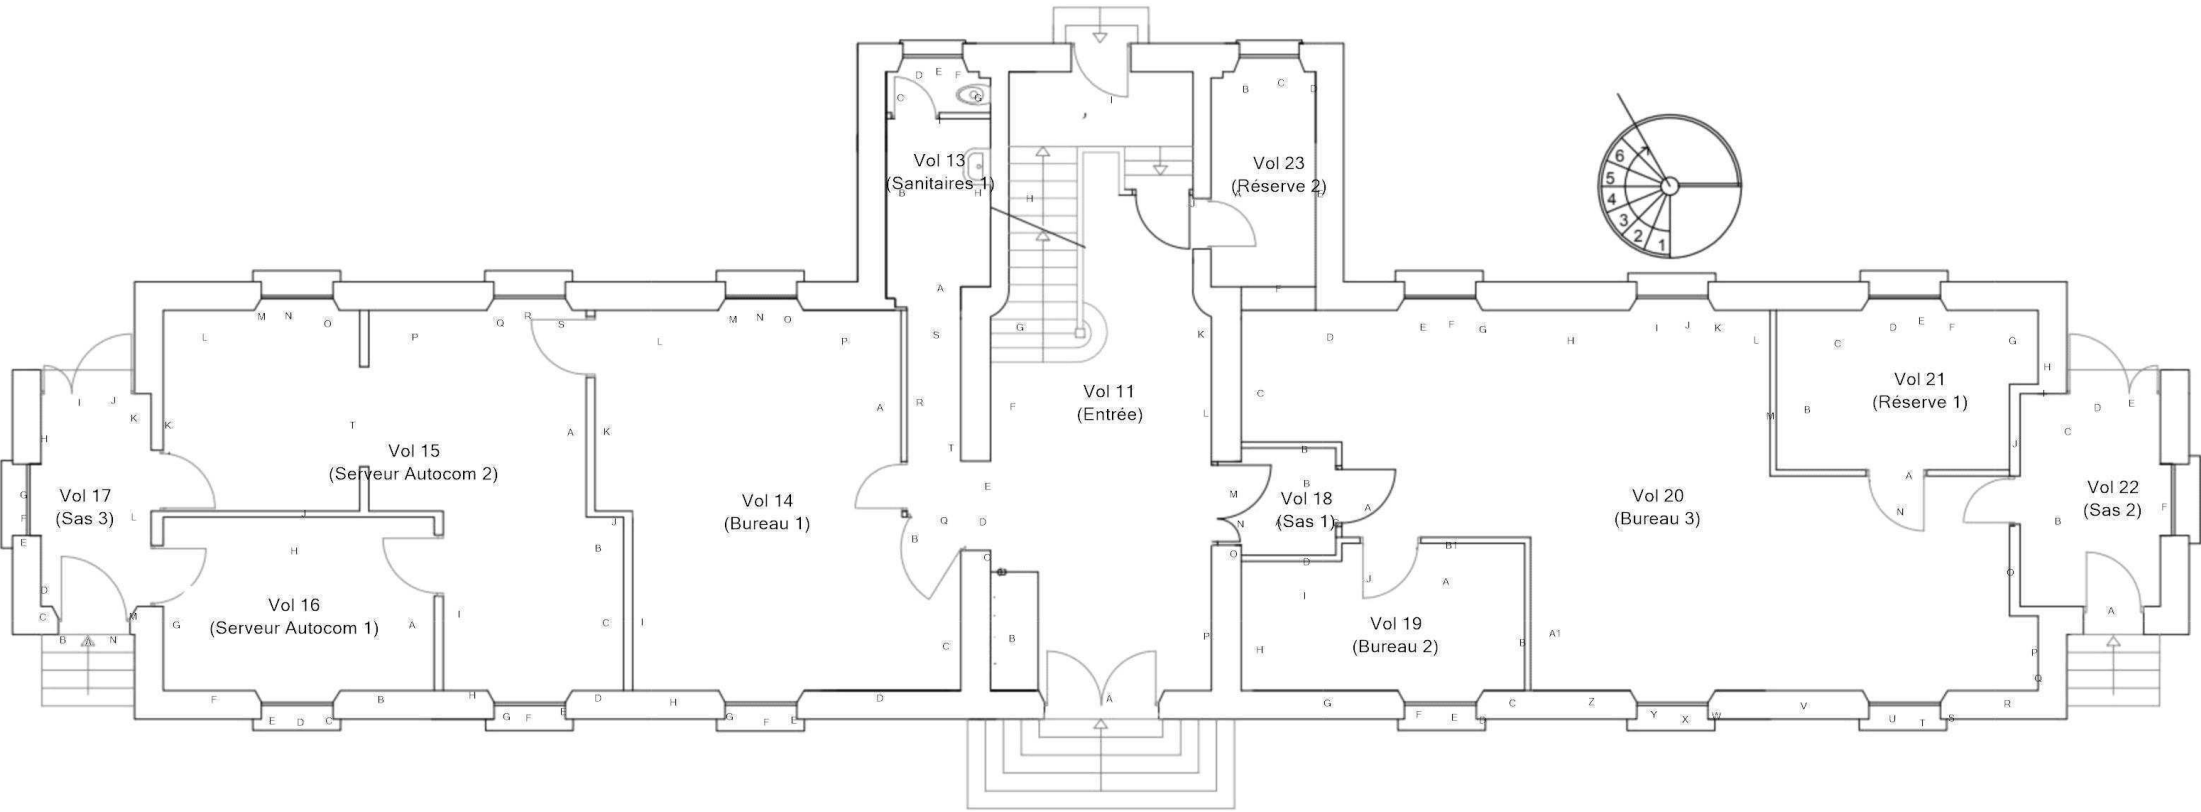

Adresse du bien

220 RUE FRANÇOIS MANSART
78370 PLAISIR

Désignation


démolition-Les Mélézes

Date intervention

30/03/2023

Technicien intervenant

MAROUF MOHAMED

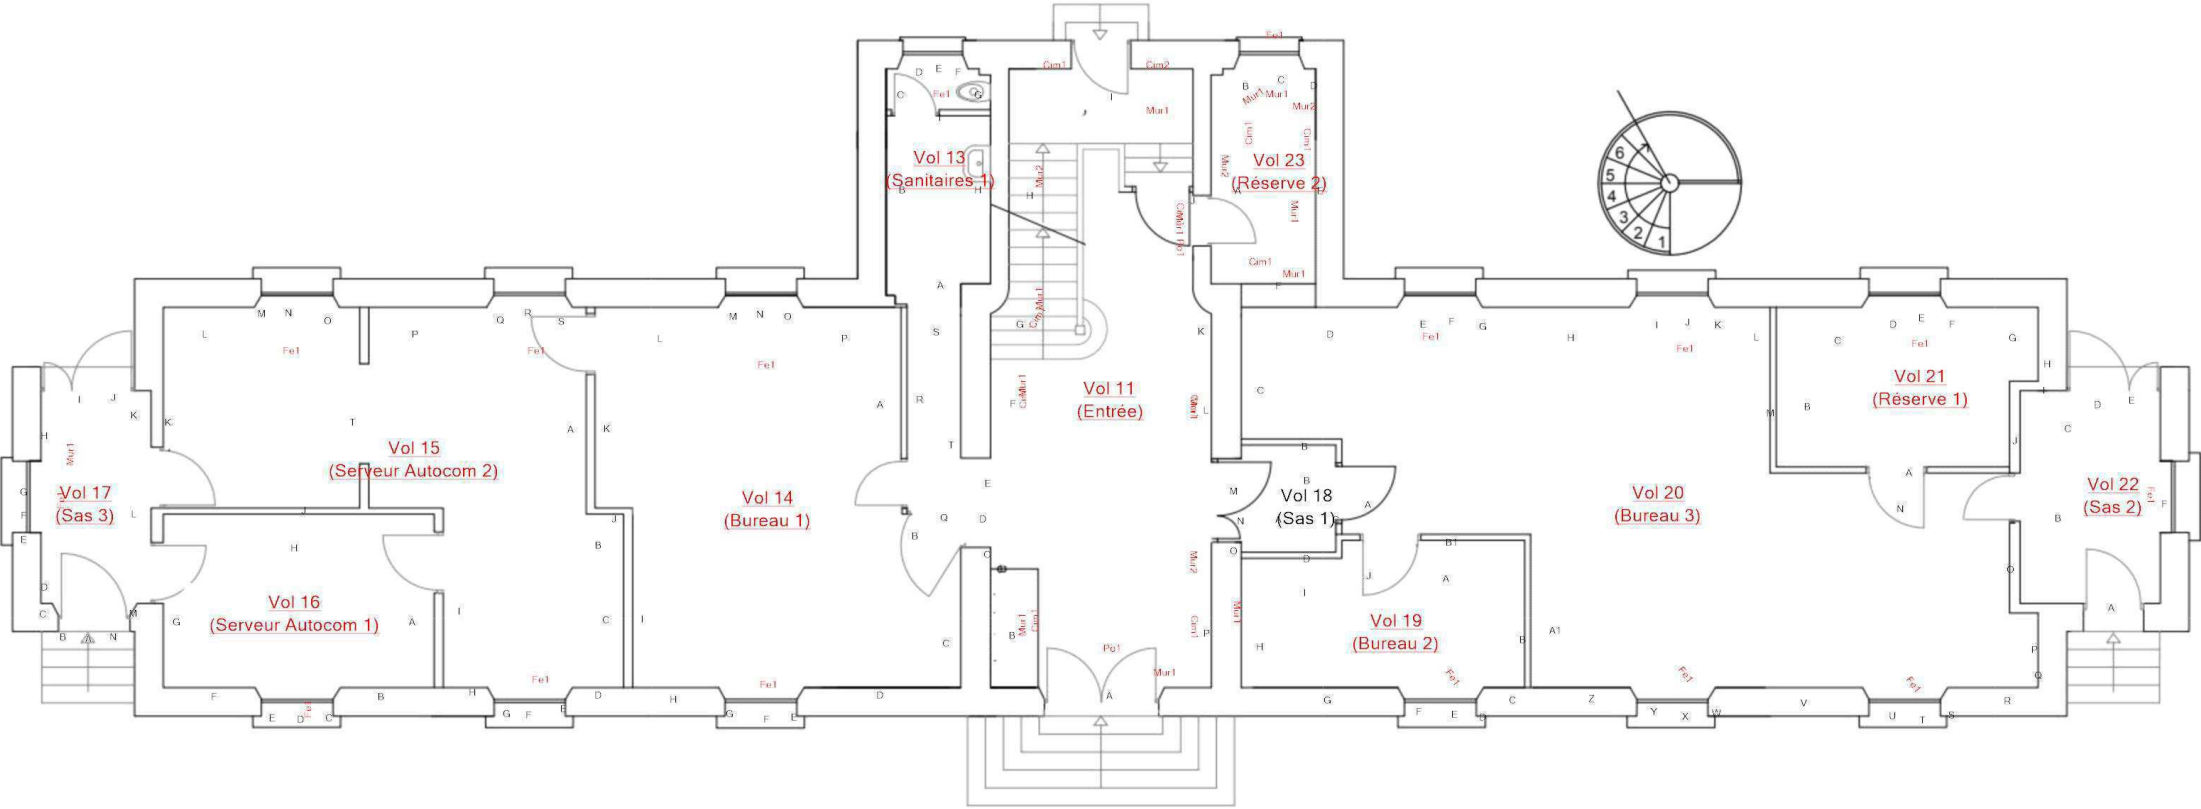
RDC - PLAN DE REPÉRAGE - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB				Référence: 002ER403173	
				Légende	
					Volume et élément contenant du plomb
	Adresse du bien		Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	220 RUE FRANÇOIS MANSART 78370 PLAISIR		démolition-Les Mélézes	30/03/2023	MAROUF MOHAMED


RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002ER403173

Légende

Volume et élément contenant du plomb

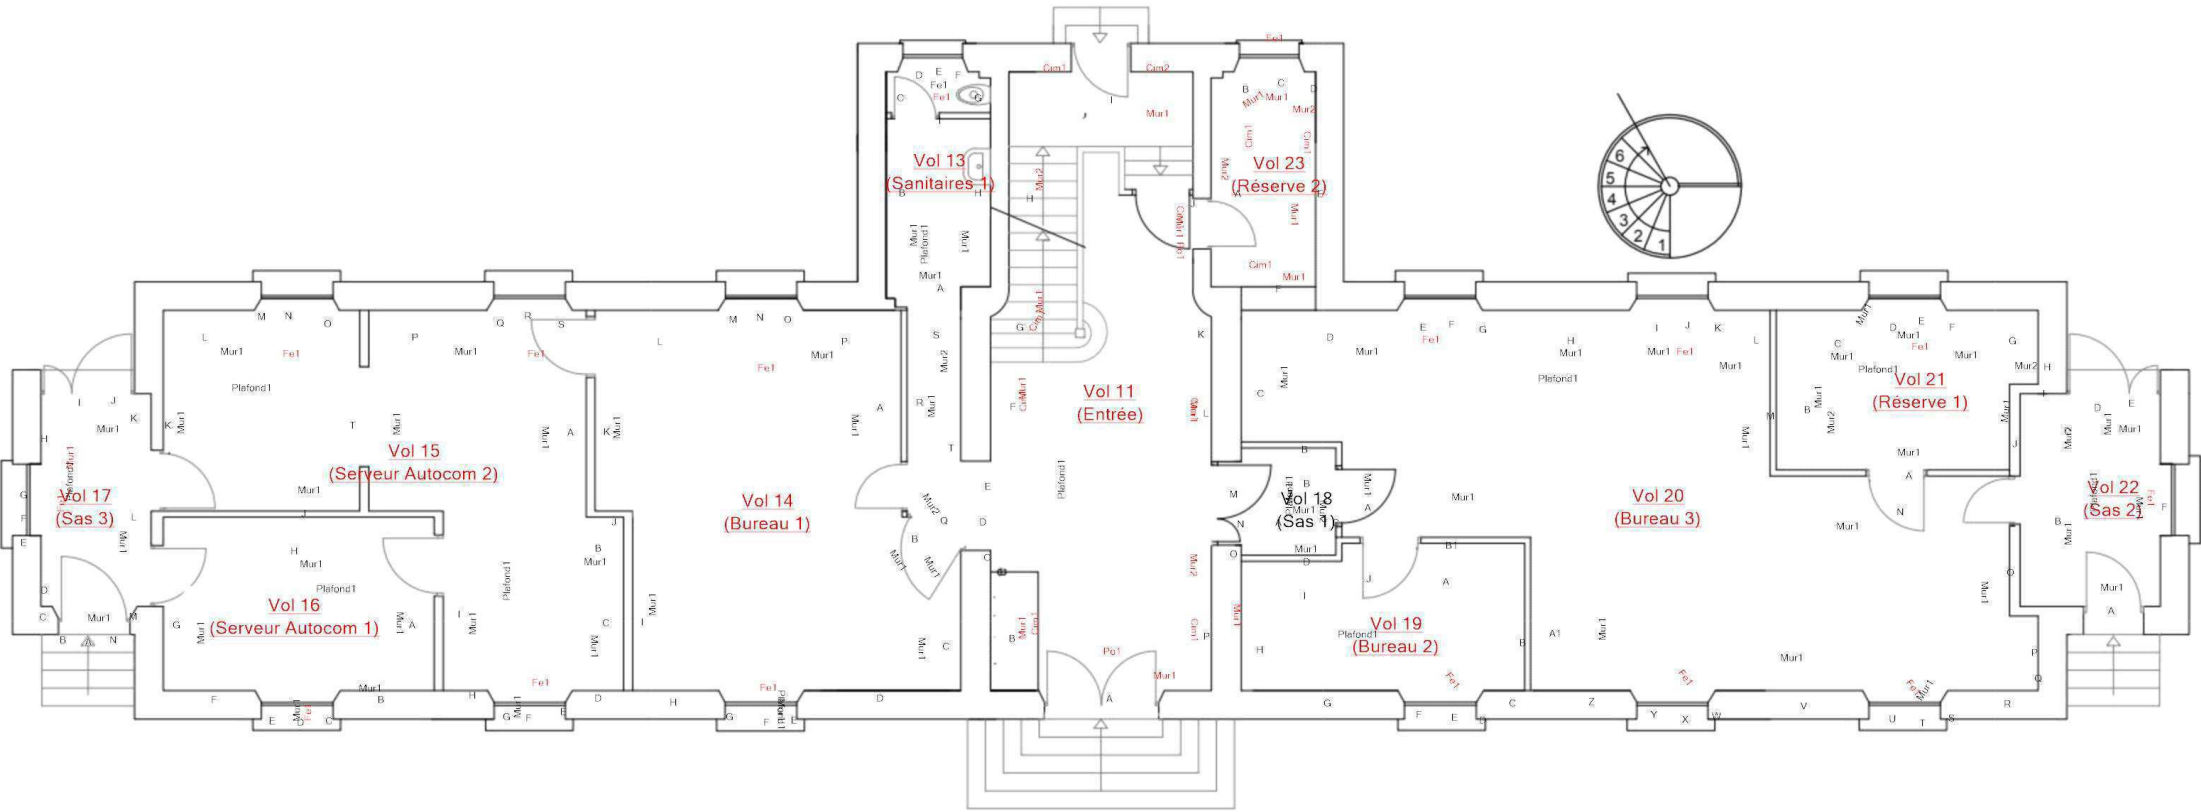

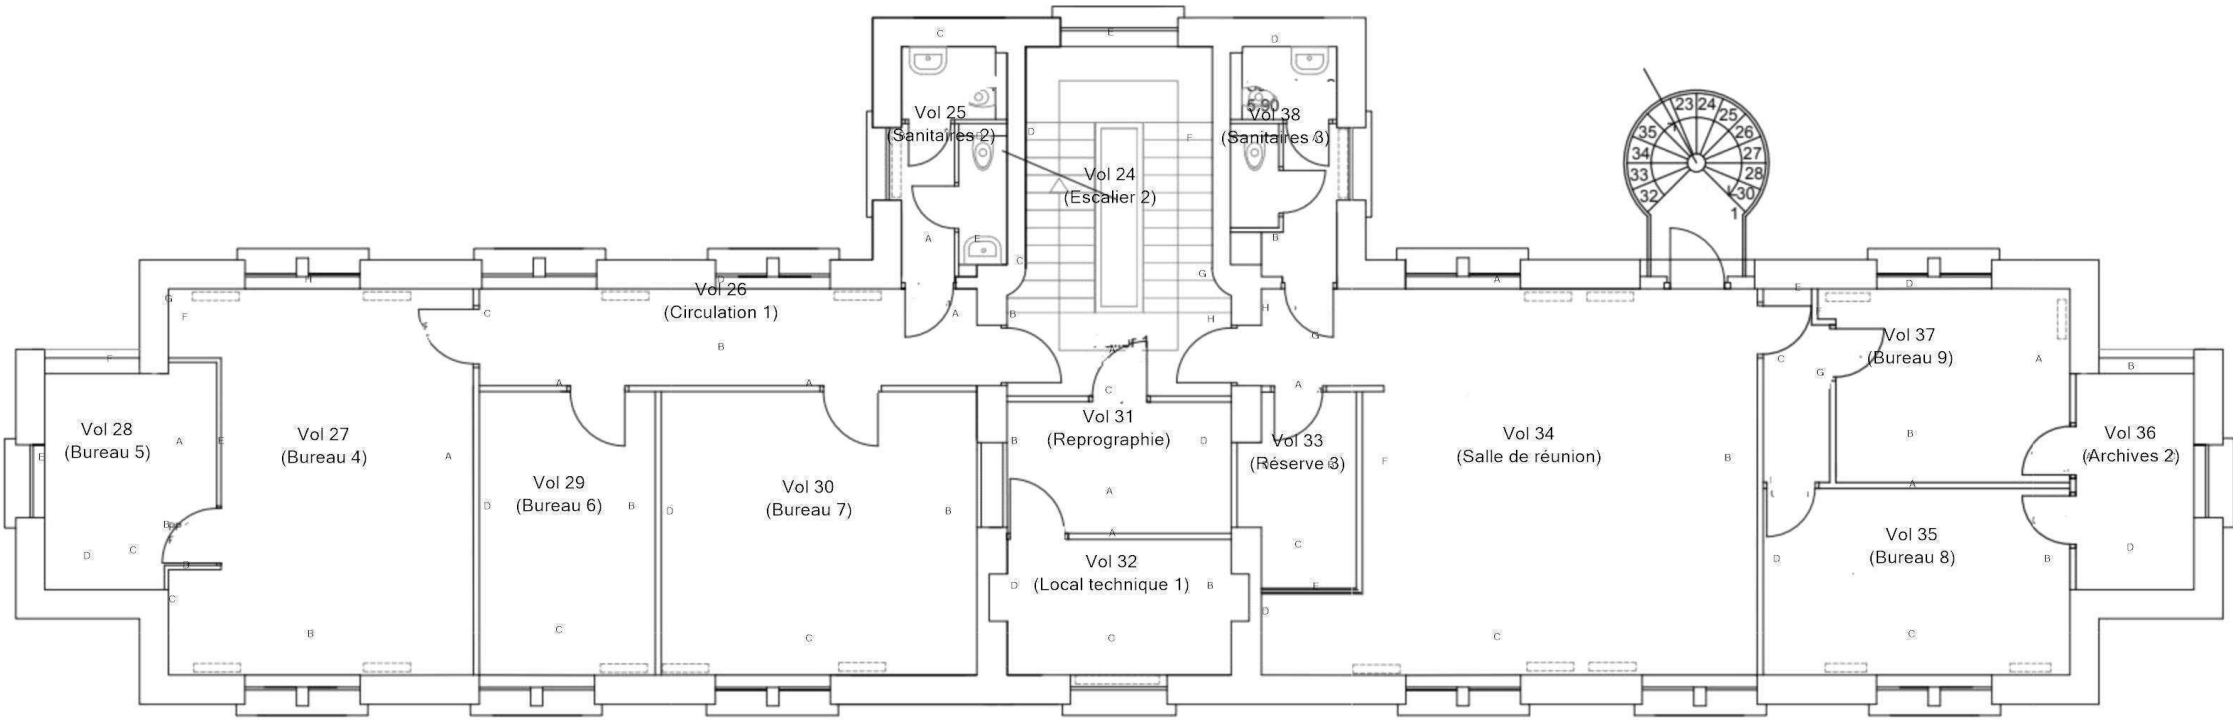R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME				Référence: 002ER403173
				Légende
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	220 RUE FRANÇOIS MANSART 78370 PLAISIR	démolition-Les Mélézes	30/03/2023	MAROUF MOHAMED

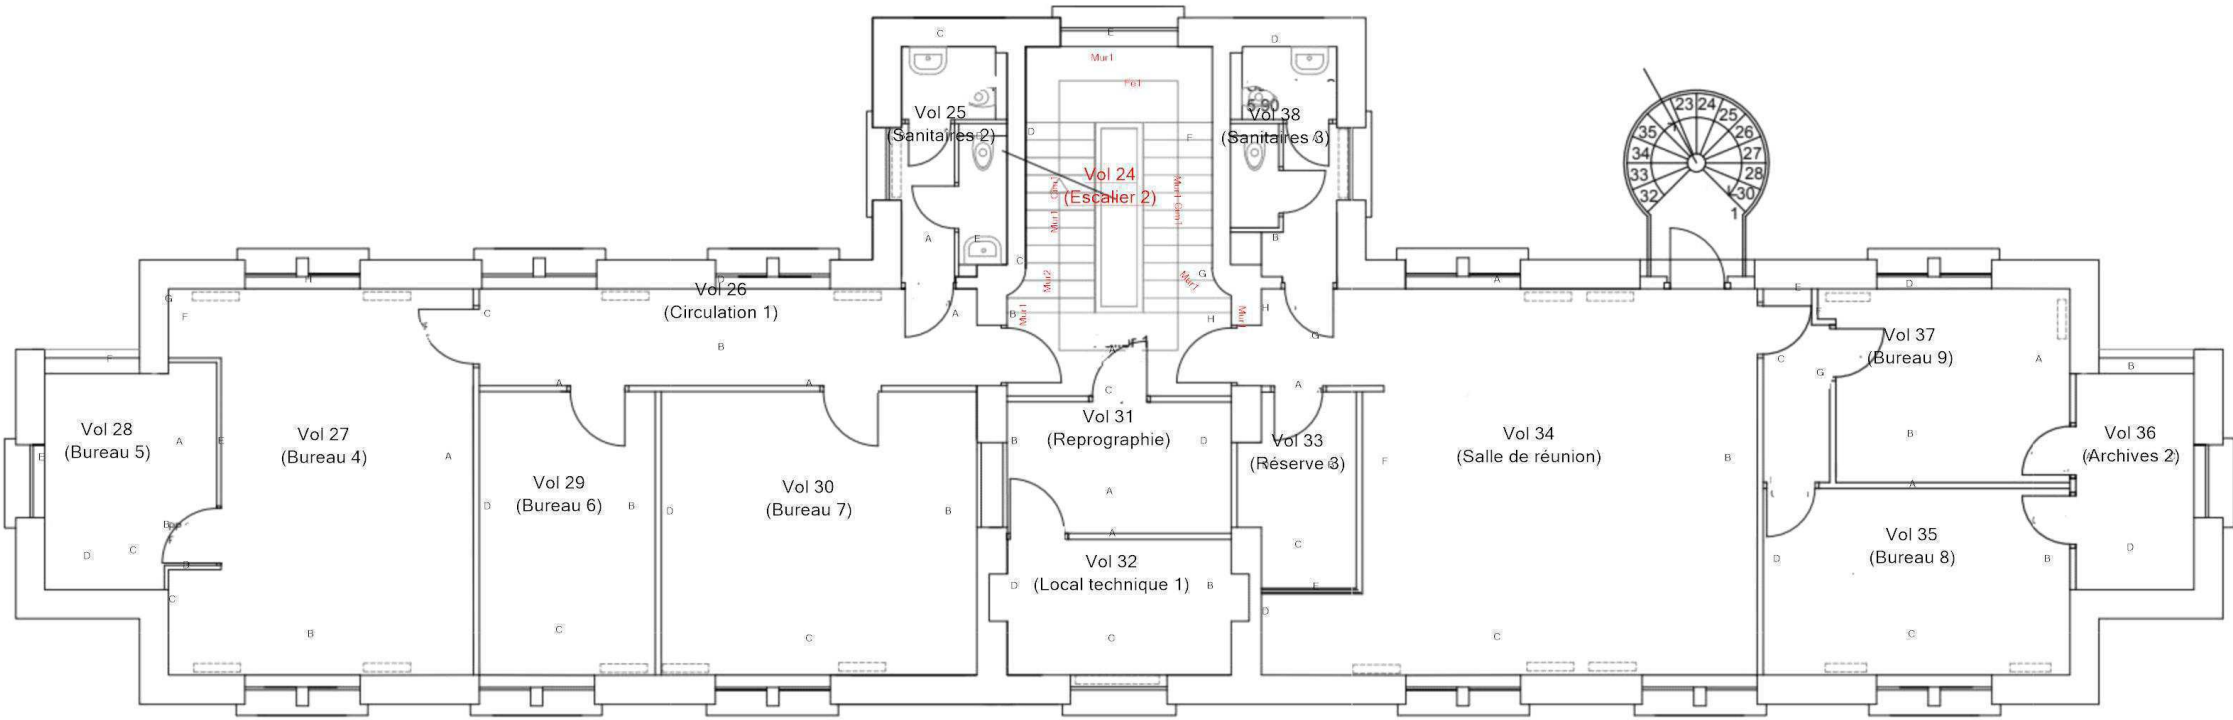
R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB				Référence: 002ER403173
				Légende
				Volume et élément contenant du plomb
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	220 RUE FRANÇOIS MANSART 78370 PLAISIR	démolition-Les Mélézes	30/03/2023	MAROUF MOHAMED


R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002ER403173

Légende

Volume et élément contenant du plomb

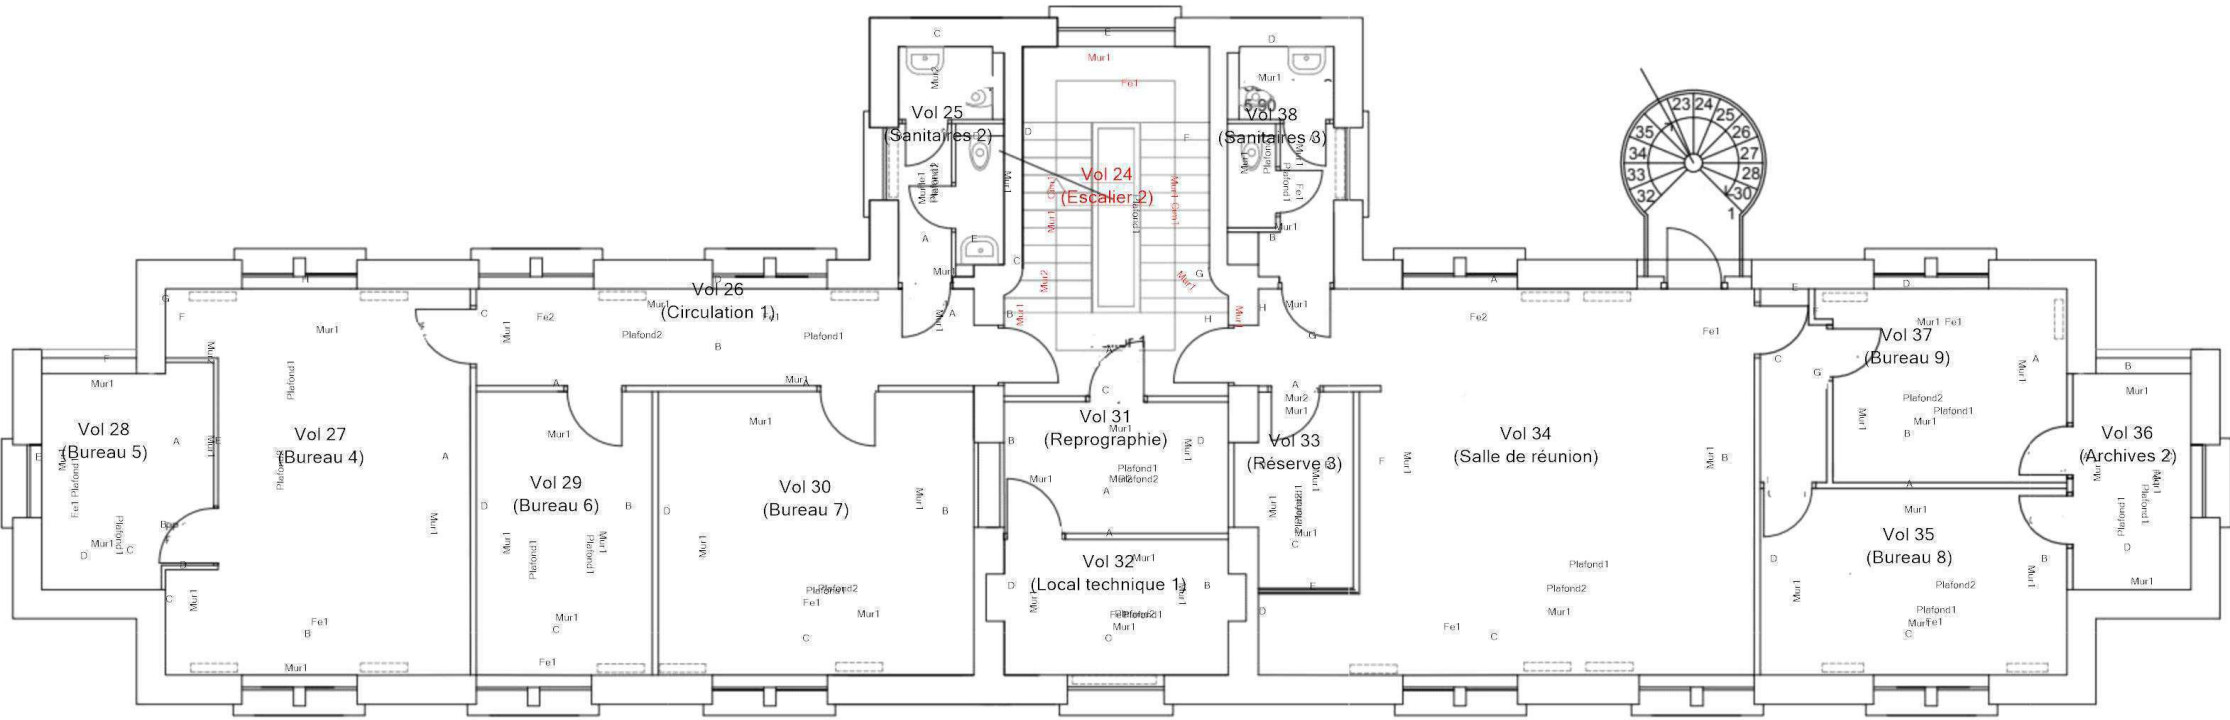

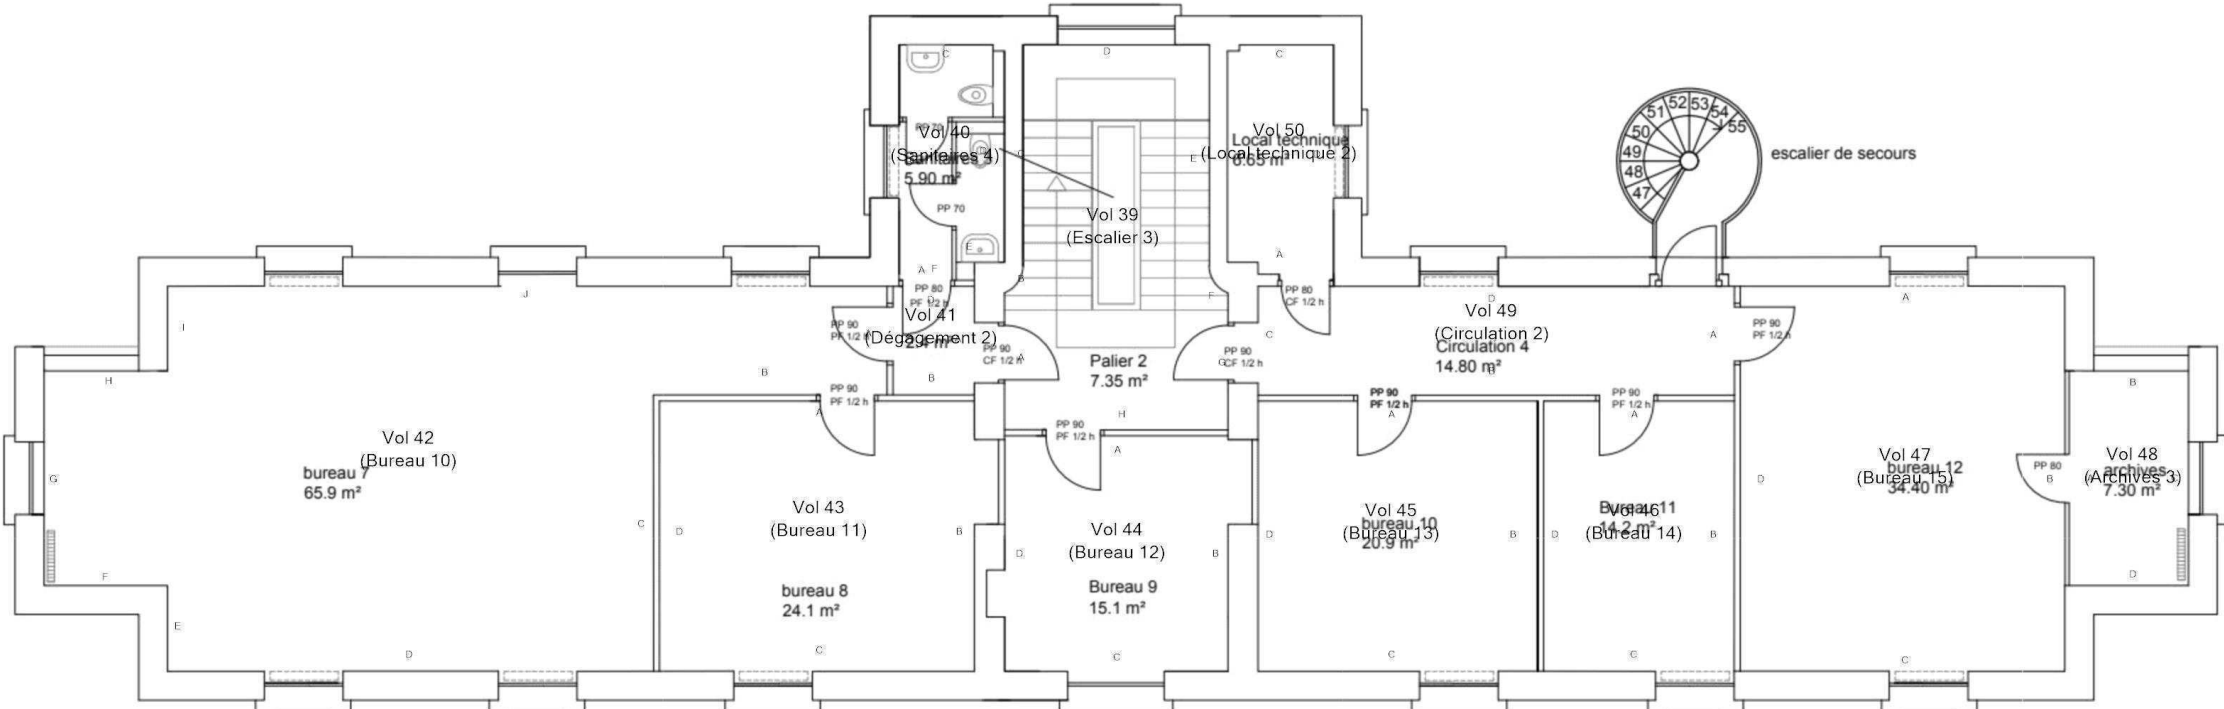R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME				Référence: 002ER403173	
				Légende	
	Adresse du bien 220 RUE FRANÇOIS MANSART 78370 PLAISIR	Désignation démolition-Les Mélèzes	Date intervention 30/03/2023	Technicien intervenant MAROUF MOHAMED	


R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB				Référence: 002ER403173
				Légende
				Volume et élément contenant du plomb
 AC ENVIRONNEMENT DIAGNOSTICS IMMOBILIERS Adresse du bien 220 RUE FRANÇOIS MANSART 78370 PLAISIR Désignation démolition-Les Mélézes Date intervention 30/03/2023 Technicien intervenant MAROUF MOHAMED				

R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002ER403173

Légende

Volume et élément contenant du plomb

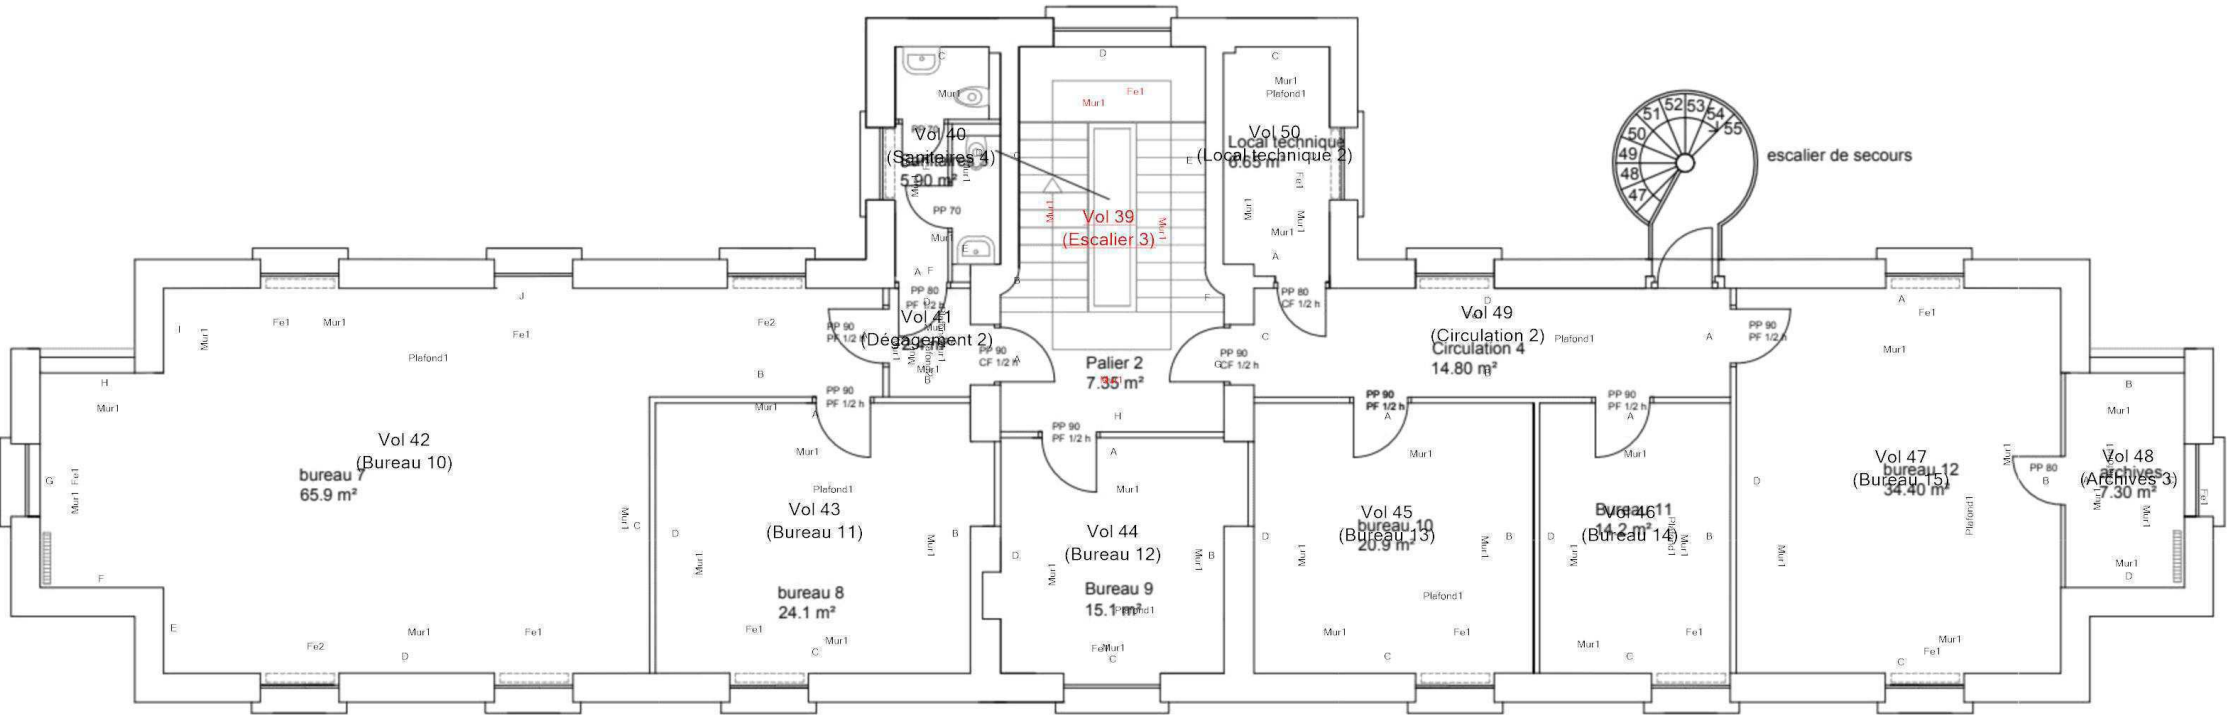


Adresse du bien
220 RUE FRANÇOIS MANSART
78370 PLAISIR

Désignation
démolition-Les Mélézes

Date intervention
30/03/2023

Technicien intervenant
MAROUF MOHAMED

R+3 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME				Référence: 002ER403173
				Légende
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	220 RUE FRANÇOIS MANSART 78370 PLAISIR	démolition-Les Mélézes	30/03/2023	MAROUF MOHAMED

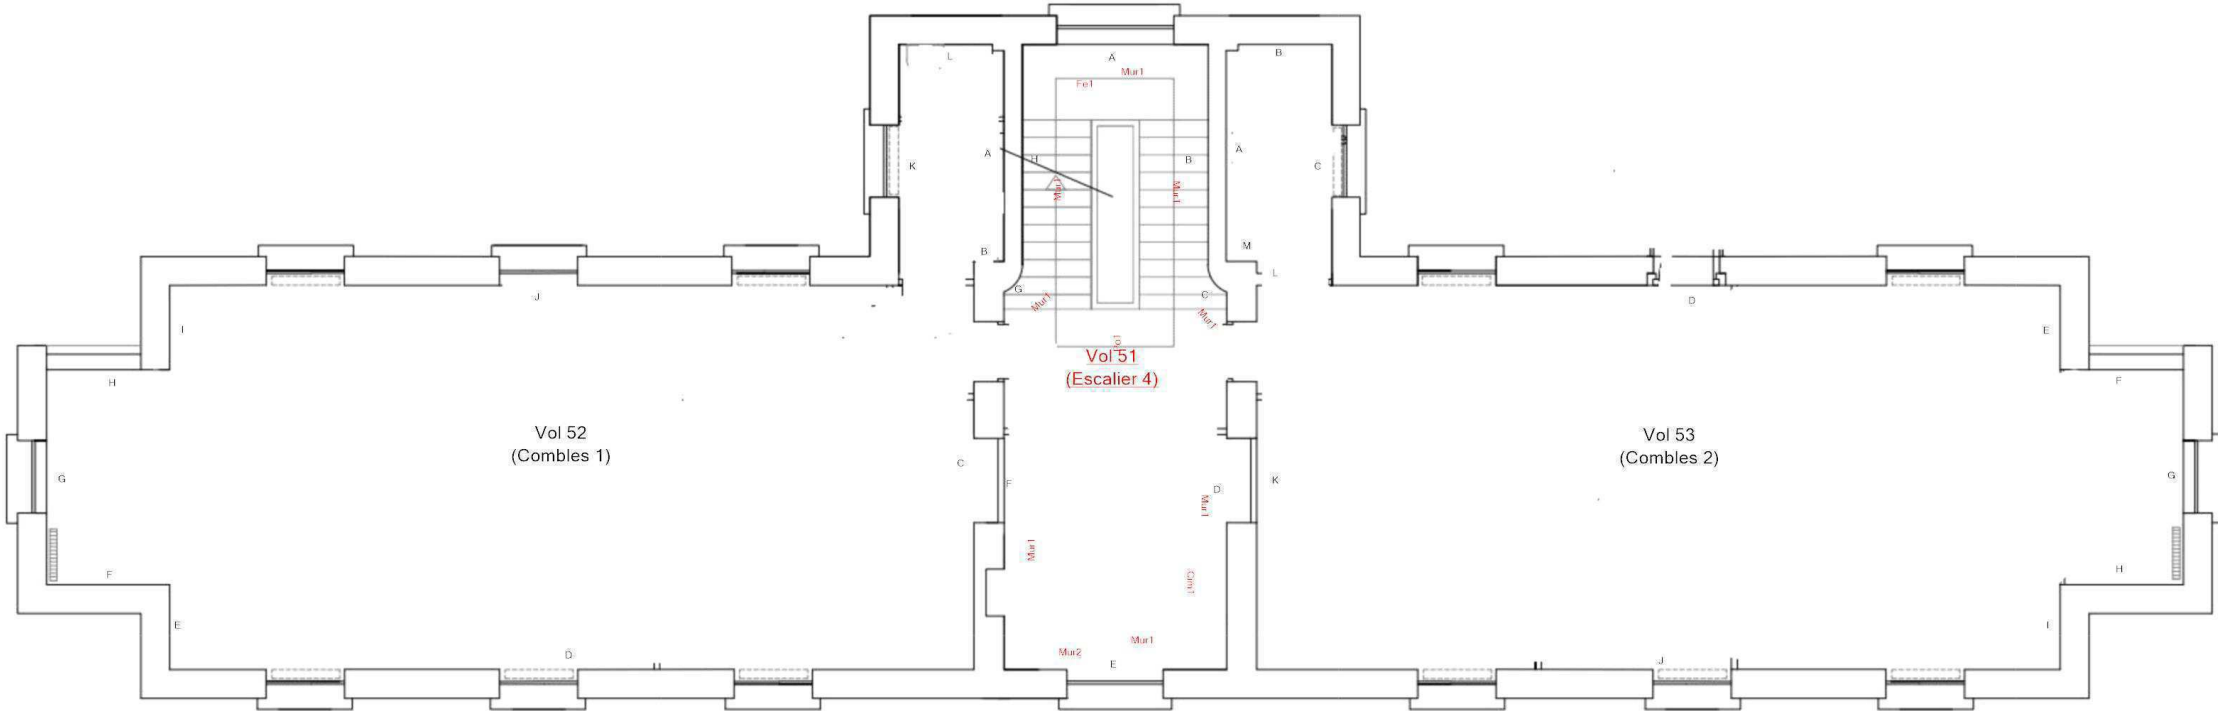
R+3 - PLAN DE REPÉRAGE - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB				Référence: 002ER403173	
				Légende	
					Volume et élément contenant du plomb
 Adresse du bien 220 RUE FRANÇOIS MANSART 78370 PLAISIR Désignation démolition-Les Mélézes Date intervention 30/03/2023 Technicien intervenant MAROUF MOHAMED					

R+3 - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002ER403173

Légende

Volume et élément contenant du plomb

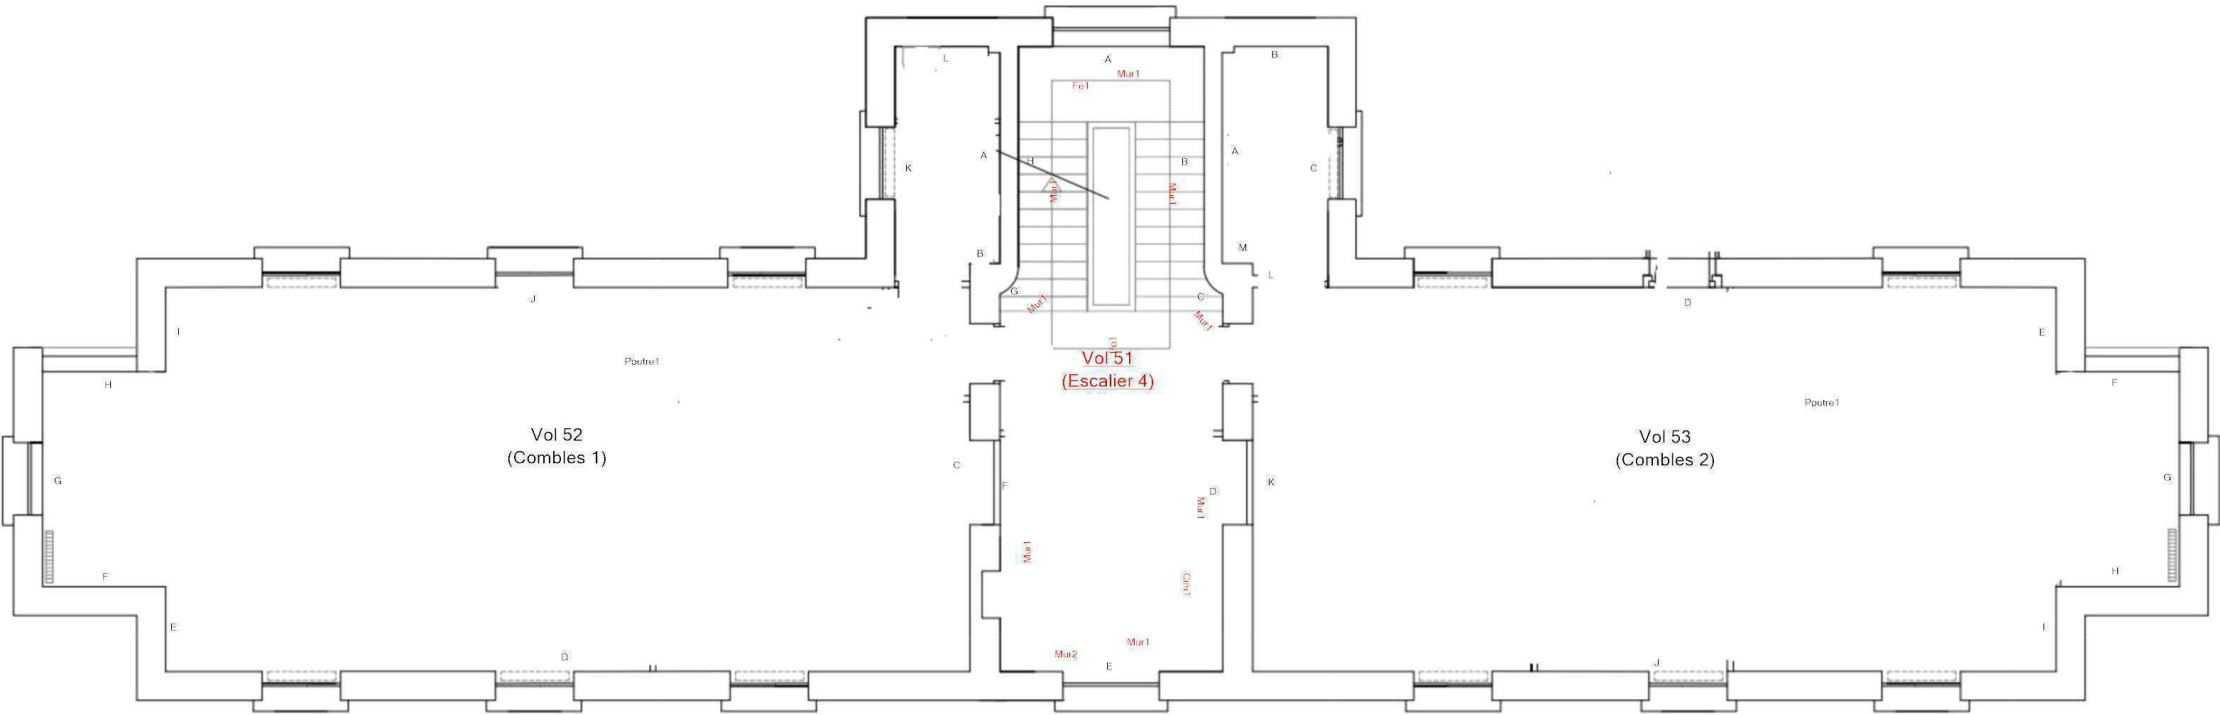

Adresse du bien

220 RUE FRANÇOIS MANSART
78370 PLAISIR

Désignation

démolition-Les Mélézes

Date intervention

30/03/2023



Technicien intervenant

MAROUF MOHAMED


EXTERIEUR - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME


Référence:
002ER403173

Légende

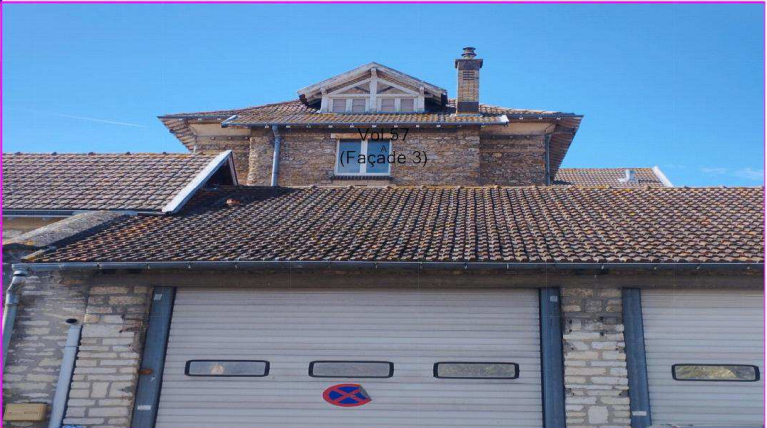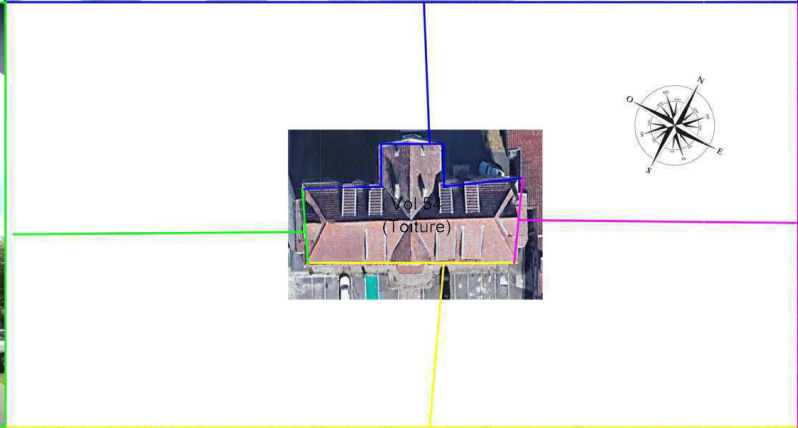

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	220 RUE FRANÇOIS MANSART 78370 PLAISIR	démolition-Les Mélézes	30/03/2023	MAROUF MOHAMED

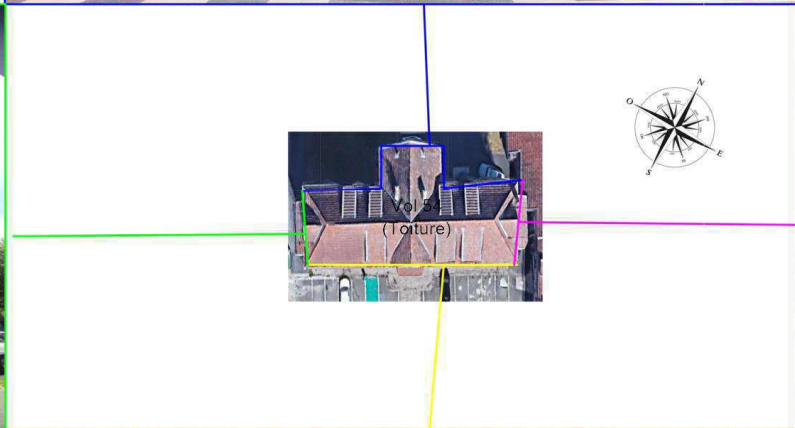EXTERIEUR - PLAN DE REPÉRAGE - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB				Référence: 002ER403173
	Légende			
		Volume et élément contenant du plomb		
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	220 RUE FRANÇOIS MANSART 78370 PLAISIR	démolition-Les Mélézes	30/03/2023	MAROUF MOHAMED

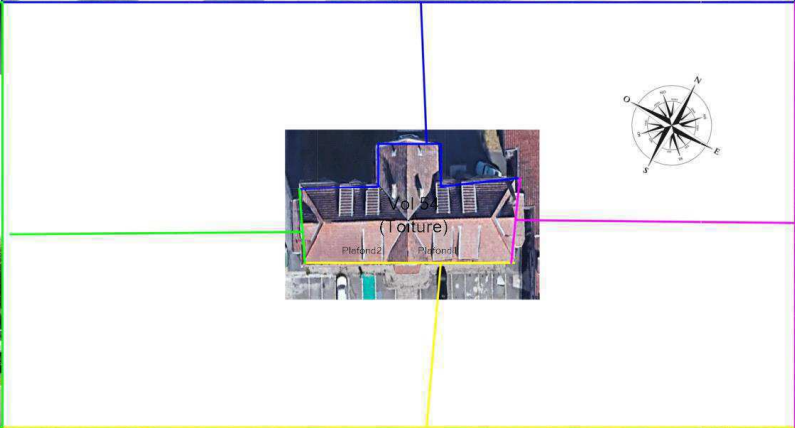EXTERIEUR - PLAN DE REPÉRAGE - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB				Référence: 002ER403173
				Légende
				Volume et élément contenant du plomb
Adresse du bien		Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
220 RUE FRANÇOIS MANSART 78370 PLAISIR		démolition-Les Mélézes	30/03/2023	MAROUF MOHAMED

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance AC 2023 01/02

Assurance AC 2023 02/02

Tout Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20208
92095 Paris La Défense Cedex
T : +33 (0) 1 48 05 56 00
F : +33 (0) 1 48 05 56 00



ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, agissant au nom et pour le compte de HDI GLOBAL SPECIALTY SE, agissant au nom et pour le compte de HDI GLOBAL SPECIALTY SE, Société européenne au capital de 121 600 000 EUR dont le siège est à Roderbruchstraße 26, 30655 Hannover - Allemagne - Registre de commerce de Hannover sous le numéro HRB 211924, Entreprise soumise au contrôle de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Grauhofstraße 10b, 53117 Bonn, opérant en France en vertu de la Libre Prestation de Services, attestons que la société suivante :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° 76208471-30015 couvrant également toutes ses filiales dont :

AC ENVIRONNEMENT :

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des enduits bitumineux ; recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de minérale
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Cazemir")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Énergétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, aménagement ERMT ou ESRIS)
- Certificat de déconce - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relève de cotes et plan de l'existant en copropriété
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements localisés dans l'ancien (dispositif Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisés et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.

HDI Global Specialty SE
T +49 511 5004 2909
F +49 511 5004 4009
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by
Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht,
Grauhofstraße 10b,
53117 Bonn, Germany

Registered office: Roderbruchstraße 26,
30655 Hannover, Germany
Commercial Register Hannover, Germany
Company Number HRB 211924
Supervisory Board: Ulrich Walter/Chairman
Executive Board: Rainer Baumbach/Chairman, Andreas
Benschke, Thomas Stöckl, Richard Taylor

Attestation AC 2023



ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné **Mme Dominique BISAGA**, présidente de la **SAS AC ENVIRONNEMENT** (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° I de l'article L.271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L.128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L.1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L.126-24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L.134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code.
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L.134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la **SAS AC ENVIRONNEMENT** est souscritrice d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance **HDI** permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 24 février 2023

Dominique BISAGA



AC ENVIRONNEMENT - SIEGE SOCIAL
64 Rue Clément Ader - CS 70264 - 42153 RIORGES
N° SIRET : 441 355 914 00298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

0800 430 100
www.ac-environnement.com
S.A.S. au capital 100 000 € - 0001 1000000000 - RCS Nanterre 99 0000000 - ADE 76208 - Auditeur 0800 430 100 - R.C. des entreprises 00 0000000 - 00 0000000

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
- 35760 ST Grégoire - CPDI5239

Certificat de compétences
Diagnostic Immobilier

N° CPDI 5239 Version 005

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur MAROUF Mohamed

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR a6 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR a6 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention Amiante Avec Mention
Date d'effet : 10/03/2021 - Date d'expiration : 09/03/2028

Amiante sans mention Amiante Sans Mention
Date d'effet : 10/03/2021 - Date d'expiration : 09/03/2028

Plomb Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb
Date d'effet : 22/10/2020 - Date d'expiration : 22/10/2027

Termite Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine
Date d'effet : 15/12/2022 - Date d'expiration : 14/12/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Édité à Saint-Grégoire, le 15/12/2022.



Institut de Certification

Certification de personnes

Diagnostic Immobilier

Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire



CPE DI DR a6 Version 005

ANNEXE: DOCUMENTS

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
- 35760 ST Grégoire - CPDI5239

Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI 5239 Version 005

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur MAROUF Mohamed

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention Amiante Avec Mention
Date d'effet : 10/03/2021 - Date d'expiration : 09/03/2028

Amiante sans mention Amiante Sans Mention
Date d'effet : 10/03/2021 - Date d'expiration : 09/03/2028

Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb
Date d'effet : 22/10/2020 - Date d'expiration : 21/10/2027

Termites Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine
Date d'effet : 15/12/2022 - Date d'expiration : 14/12/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 15/12/2022.

[illegible]

I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnosticqueur
Portée disponible sur www.icert.fr
Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

CPE DR FR as reveal