

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'un immeuble bâti

Mission de repérage réalisée selon les dispositions des articles R1334-19 et R1334-22 du Code de la santé publique, et conformément à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à l'arrêté du 24 Décembre 2021, l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, modifié par l'arrêté du 23 janvier 2020, ainsi qu'à la norme NF X46 - 020 d'août 2017(2ème tirage).

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 220 RUE FRANÇOIS MANSART 78370 PLAISIR

Référence client : démolition-Atelier services techniques

Désignation : démolition-Atelier services techniques

Date de construction : En 1997

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : VIALARD MAXIME

Accompagnateur : ()

Date de repérage : 25/04/2026

Numéro attestation : DTI/2107-012

Délivré le : 11/10/2022

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par SOCOTEC Certification France - 13, cours Valmy 92977 PARIS LA DEFENSE- France



A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
CH PLAISIR
220 Rue mansart
78 370 Plaisir

Donneur d'ordre :
Société RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS
le 9 rue Brahms - 12 ème arrondissement
75011 PARIS

A-4 SOCIÉTÉ

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 05/05/2026

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 05/05/2026

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION

Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU
DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant

- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable

- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage

- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions

- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

- Annexe : Plans
- Annexe : Reportage photographique
- Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
- Annexe : Prélèvements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

RDC - Vol 1 (Menuiserie)	RDC - Vol 2 (Bureau 1)
RDC - Vol 3 (Garage)	RDC - Vol 4 (Maçonnerie)
RDC - Vol 5 (Dépôt)	Combles - Vol 6 (Reponsable 1)
Combles - Vol 7 (Reponsable 2)	Combles - Vol 8 (Repos)
Exterieur - Vol 9 (Toiture 1)	Exterieur - Vol 10 (Façade 1)
Exterieur - Vol 11 (Façade 2)	Exterieur - Vol 12 (Façade 3)
Exterieur - Vol 13 (Façade 4)	Atelier cours et jardins - Vol 14 (Dégagement 1)
Atelier cours et jardins - Vol 15 (Bureau 2)	Atelier cours et jardins - Vol 16 (Chaufferie)
Atelier cours et jardins - Vol 17 (Bureau 3)	Atelier cours et jardins - Vol 18 (Atelier 1)
Atelier cours et jardins - Vol 19 (Sanitaires 1)	Atelier cours et jardins - Vol 20 (Vestiaire)
Extérieur cours et jardins - Vol 21 (Toiture 2)	Extérieur cours et jardins - Vol 22 (Façade 5)
Extérieur cours et jardins - Vol 23 (Façade 6)	Extérieur cours et jardins - Vol 24 (Façade 7)
Atelier mecanique plomberie serruerie - Vol 25 (Atelier 2)	Atelier mecanique plomberie serruerie - Vol 26 (Sanitaires 2)

Atelier mecanique plomberie serruerie - Vol 27 (Dégagement 2)	Atelier mecanique plomberie serruerie - Vol 28 (Réserve)
Atelier mecanique plomberie serruerie - Vol 29 (Local 1)	Atelier mecanique plomberie serruerie - Vol 30 (Stockage)
Atelier mecanique plomberie serruerie - Vol 31 (Local 2)	Atelier mecanique plomberie serruerie - Vol 32 (Local 3)
Atelier mecanique plomberie serruerie - Vol 33 (Local 4)	Atelier mecanique plomberie serruerie - Vol 34 (Bureau 4)
Extérieur Atelier mecanique - Vol 35 (Toiture 3)	Extérieur Atelier mecanique - Vol 36 (Façade 8)
Extérieur Atelier mecanique - Vol 37 (Façade 9)	Extérieur Atelier mecanique - Vol 38 (Façade 10)
Extérieur Atelier mecanique - Vol 39 (Façade 11)	

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Sans objet	Sans objet	Sans objet

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Démolition.

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Ensemble du bâtiment.

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux de démolition sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME DE REPÉRAGE REGLEMENTAIRE

Conformément au programme des travaux de démolition défini par le donneur d'ordre, nous avons recherché l'ensemble des Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) concernés par les travaux de démolition définis par le donneur d'ordre, sur la base des composants et parties de composant de la liste C de l'annexe 13-9 du Code de la santé publique, ainsi que les MPSCA qui n'y figurant pas, cette liste étant indicative.

Composant de la construction	Partie du composant à vérifier ou à sonder
1. Toiture et étanchéité	
Plaques ondulées.	Plaques en fibres-ciment.
Ardoises.	Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment.
Éléments ponctuels.	Conduits de cheminée, conduits de ventilation... Bardeaux d'asphalte ou bitume ("shingle"), pare-vapeur, revêtements et colles.
Revêtements bitumineux d'étanchéité.	Rivets, faîtages, closoirs...
Accessoires de toitures.	
2. Façades	
Panneaux-sandwichs.	Plaques, joints d'assemblage, tresses....
Bardages.	Plaques et "bacs" en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment, isolants sous bardage.
Appuis de fenêtres.	Éléments en fibres-ciment.
3. Parois verticales intérieures et enduits	

Murs et cloisons.	Flocages, enduits projetés, revêtements durs (plaques planes en fibres-ciment), joints de dilatation.
Poteaux (périphériques et intérieurs).	Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, entourage de poteaux (carton, fibres-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), peintures intumescentes, panneaux de cloisons, jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/ têtes de cloisons : tresse, carton, fibres-ciment.
Cloisons légères ou préfabriquées.	
Gaines et coffres verticaux.	Flocage, enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu, panneaux.
Portes coupe-feu, portes pare-flammes.	
	Vantaux et joints.
4. Plafonds et faux plafonds	
Plafonds	Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite).
Poutres et charpentes (périphériques et intérieures).	Flocages, enduits projetés, peintures intumescentes.
Interfaces entre structures.	Rebouchage de trémies, jonctions avec la façade, calfeutremments, joints de dilatation.
Gaines et coffres horizontaux.	Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux.
Faux plafonds.	Panneaux et plaques.
5. Revêtements de sol et de murs	
Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement).	Dalles plastiques, colles bitumineuses, les plastiques avec sous-couche, chape maigre, calfeutrement des passages de conduits, revêtement bitumineux des fondations.
Revêtement de murs	Sous-couches des tissus muraux, revêtements durs (plaques menuiserie, fibres-ciment), colles des carrelages.
6. Conduits, canalisations et équipements	
Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides).	Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment.
Conduits de vapeur, fumée, échappement.	Conduit en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons.
Clapets/ volets coupe-feu.	Clapet, volet, rebouchage.
Vide-ordures.	Conduit en fibres-ciment.
7. Ascenseurs et monte-charge	
Portes palières.	Portes et cloisons palières.
Trémie, machinerie.	Flocage, bourre, mur/ plancher, joint mousse.

8. Equipements divers

Chaudières, tuyauteries, étuves,
groupes électrogènes,
convecteurs et radiateurs,
aérothermes...

Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture
anticondensation, plaques isolantes (internes et externes),
tissu amiante.

9. Installations industrielles

Fours, étuves, tuyauteries...

Bourre, tresses, joints, calorifugeages, peinture
anticondensation, plaques isolantes, tissu amiante,
freins et embrayages.

10. Coffrages perdus

Coffrages et fonds de coffrages perdus.

Eléments en fibres-ciment.

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIELUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Sans Objet

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Sans Objet

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Sans Objet

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante et qui correspondent aux composants ou parties de composants de la liste C de l'annexe 13-9 du Code de la santé publique. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également. L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme NF X46-020 d'août 2017, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité par le COFRAC.

Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 01/10/2019 : « Chaque couche dissociable d'un échantillon, dont la quantité de la prise d'essai est suffisante, fait l'objet d'une analyse propre ». Afin de pouvoir respecter cette exigence réglementaire qui s'impose au donneur d'ordre, à l'opérateur de repérage et au laboratoire d'analyse, l'opérateur procédera systématiquement lors de son intervention et dans la mesure du possible, à la séparation des couches constitutives de l'ouvrage prélevé. Si le donneur d'ordre souhaite malgré tout une analyse globale des couches constituant l'échantillon, il est porté à son attention que les résultats d'analyse ne seraient pas rendus sous couvert d'accréditation COFRAC ni sous couvert de la réglementation en vigueur si les couches constituant l'échantillon étaient séparables soit lors du prélèvement soit lors de la préparation de l'échantillon par le laboratoire.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux de démolition ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition. Une nouvelle intervention de repérage complémentaire pourra être organisée, selon nos conditions tarifaires en vigueur ou conditions prévues au contrat.

Dans certains cas, la présence de matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante au cœur d'un ouvrage peut être impossible à identifier avant le début des travaux de démolition (exemples : écarteurs de banches noyés dans le béton, calles de ferrailage des dalles béton, ancienne colle de revêtement de sol noyée dans une nouvelle dalle béton pour rehaussement d'un plancher, conduit noyé dans un mur en béton, etc.). Dans de tels cas, la responsabilité de l'opérateur ne pourra pas être recherchée en cas de défaut de conclusion dans son rapport. Une nouvelle intervention de repérage complémentaire pourra être organisée, selon nos conditions tarifaires en vigueur ou conditions prévues au contrat.

Enfin, il est rappelé au donneur d'ordre que le repérage doit se faire en site vide d'occupant et d'équipement ou mobilier. La présence d'occupant, d'équipement ou de mobilier peut limiter fortement la réalisation d'investigations et de sondages destructifs, et donc l'exhaustivité des conclusions du présent rapport de repérage. Le donneur d'ordre est présumé informé de nos exigences d'intervention dès la commande de notre intervention et ne pourra se prévaloir ultérieurement de défaut de conclusion ayant pour cause la présence d'occupant, d'équipements ou de mobiliers lors de notre intervention.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalisation d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :

- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en œuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Conformément à l'article R1334-29-6 du Code de la santé publique, le rapport du repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante avant démolition est communiqué par le propriétaire du bâtiment à toute personne physique ou morale appelée à organiser ou effectuer des travaux de démolition dans l'immeuble.

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 16 (Chaufferie)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Joint de bride	002ER403193 n°40
Vol 23 (Façade 6)	Equipements divers et accessoires	Bac	Bac à fleurs	002ER403193 n°67
Vol 35 (Toiture 3)	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Conduits de cheminée	002ER403193 n°98
Vol 25 (Atelier 2)	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Conduits de cheminée	002ER403193 n°98
Vol 29 (Local 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Plaques planes en fibres-ciment	S92
Vol 28 (Réserve)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Plaques planes en fibres-ciment	S93
Vol 28 (Réserve)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Plaques planes en fibres-ciment	S96

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Equipement Electrique / Réseaux de fluides :

- Aucun équipement électrique ne peut-être investigué sans réception au préalable d'un procès-verbal de consignation.
- Les réseaux de fluide sous pression n'ont logiquement pas été inspectés.

L'intégralité des réseaux enterrés n'ont pu être investigués dans le cadre du présent repérage.

En effet, ces réseaux enterrés ne sont pas repérables sans moyens spécifiques (terrassement, caméra, etc.).

Des investigations complémentaires devront être réalisées ultérieurement une fois les moyens d'accès aux réseaux enterrés mis à disposition ou

lors de la phase de travaux correspondant à leur mise à jour

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

- 1 - Toiture et étanchéité**
- 2 - Façades**
- 3 - Parois verticales intérieures et enduits**
- 4 - Plafond et faux-plafonds**
- 5 - Revêtement de sol**
- 6 - Revêtement de mur**
- 7 - Conduits, canalisations et équipements**
- 8 - Equipements divers et accessoires**

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Extérieur cours et jardins	Vol 22 (Façade 5)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bardeaux bitumé (type "Shingle")	P70	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°70 - 1	002ER 40319 3 n°70	Shingle - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Extérieur cours et jardins	Vol 22 (Façade 5)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bardeaux bitumé (type "Shingle")	P70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70		002ER 40319 3 n°70 - 1	002ER 40319 3 n°70	Shingle - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Extérieur Atelier mécanique	Vol 35 (Toiture 3)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bardeaux bitumé (type "Shingle")	P97	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°97 - 1	002ER 40319 3 n°97	Matériau - Bitumineux Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Extérieur Atelier mécanique	Vol 35 (Toiture 3)	Eléments ponctuels	Conduits de cheminée	P98	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°98 - 2	002ER 40319 3 n°98	Fibres-cime nt - Dur Fibreux - Gris Beige	Positif	Présen ce sur analyse
Extérieur Atelier mécanique	Vol 35 (Toiture 3)	Eléments ponctuels	Conduits de cheminée	P98	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002ER 40319 3 n°98 - 2	002ER 40319 3 n°98	Fibres-cime nt - Dur Fibreux - Gris Beige	Positif	Présen ce sur analyse
Extérieur Atelier mécanique	Vol 35 (Toiture 3)	Eléments ponctuels	Conduits de cheminée	S95 (P98)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002ER 40319 3 n°98 - 2	002ER 40319 3 n°98	Fibres-cime nt - Dur Fibreux - Gris Beige	Positif	Présen ce sur analyse
Atelier mécanique plomberie serrurerie	Vol 25 (Atelier 2)	Eléments ponctuels	Conduits de cheminée	S94 (P98)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002ER 40319 3 n°98 - 2	002ER 40319 3 n°98	Fibres-cime nt - Dur Fibreux - Gris Beige	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Extérieur Atelier mécanique	Vol 35 (Toiture 3)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bardeaux bitumé (type "Shingle")	P100	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n °100 - 1	002ER 40319 3 n °100 Phase 1	Shingle - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Extérieur Atelier mécanique	Vol 35 (Toiture 3)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bardeaux bitumé (type "Shingle")	P100	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n °100 - 1	002ER 40319 3 n °100 Phase 2	Bande - Bitumineux Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Extérieur Atelier mécanique	Vol 35 (Toiture 3)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bardeaux bitumé (type "Shingle")	P101	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n °101 - 1	002ER 40319 3 n °101	Shingle - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 7 (Reponsable 2)	Elément sous toiture	Isolant sous toiture	S97	Réalisation d'un sondage						Négatif sur marqua gelsove r laine de verre
Combles	Vol 8 (Repos)	Elément sous toiture	Isolant sous toiture	S97	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S97						Négatif sur marqua gelsove r laine de verre

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Combles	Vol 6 (Reponsable 1)	Elément sous toiture	Isolant sous toiture	S97	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S97						Négatif sur marqueuse laine de verre

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Exterieur	Vol 12 (Façade 3)	Murs	Enduit ciment	P18	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°18 - 1	002ER 40319 3 n°18	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Exterieur	Vol 12 (Façade 3)	Murs	Enduit ciment	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002ER 40319 3 n°18 - 1	002ER 40319 3 n°18	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Exterieur	Vol 12 (Façade 3)	Murs	Joint de scellement	P19	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°19 - 1	002ER 40319 3 n°19	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Exterieur	Vol 12 (Façade 3)	Appui de fenêtre	Eléments en ciment	P20	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°20 - 1	002ER 40319 3 n°20	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Exterieur	Vol 12 (Façade 3)	Appui de fenêtre	Eléments en ciment	P20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002ER 40319 3 n°20 - 1	002ER 40319 3 n°20	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Exterieur	Vol 12 (Façade 3)	Menuiseries	Mastic vitrier	P21	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°21 - 1	002ER 40319 3 n°21	Mastic - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Exterieur	Vol 12 (Façade 3)	Appui de fenêtre	Eléments en ciment	P22	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°22 - 2	002ER 40319 3 n°22	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Exterieur	Vol 12 (Façade 3)	Appui de fenêtre	Eléments en ciment	P22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002ER 40319 3 n°22 - 2	002ER 40319 3 n°22	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Exterieur	Vol 12 (Façade 3)	Menuiseries	Mastic vitrier	P23	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°23 - 1	002ER 40319 3 n°23	Mastic - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Exterieur	Vol 12 (Façade 3)	Menuiseries	Mastic vitrier	P23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002ER 40319 3 n°23 - 1	002ER 40319 3 n°23	Mastic - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Exterieur	Vol 11 (Façade 2)	Murs	Enduit ciment	P24	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°24 - 1	002ER 40319 3 n°24	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Marron / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Exterieur	Vol 11 (Façade 2)	Murs	Joint de scellement	P25	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°25 - 1	002ER 40319 3 n°25	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Exterieur	Vol 11 (Façade 2)	Murs	Joint de scellement	P25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002ER 40319 3 n°25 - 1	002ER 40319 3 n°25	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Exterieur	Vol 11 (Façade 2)	Murs	Enduit ciment	P26	Réalisation d'un prélèvement	Soubassement	002ER 40319 3 n°26 - 1	002ER 40319 3 n°26	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Exterieur	Vol 11 (Façade 2)	Appui de fenêtre	Eléments en ciment	P27	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°27 - 1	002ER 40319 3 n°27	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Exterieur	Vol 11 (Façade 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	P28	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°28 - 1	002ER 40319 3 n°28	Mastic - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Exterieur	Vol 10 (Façade 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	P29	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°29 - 1	002ER 40319 3 n°29	Mastic - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Exterieur	Vol 10 (Façade 1)	Appui de fenêtre	Eléments en ciment	P30	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°30 - 1	002ER 40319 3 n°30	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Exterieur	Vol 10 (Façade 1)	Murs	Enduit ciment	P31	Réalisation d'un prélèvement	Soubassement	002ER 40319 3 n°31 - 1	002ER 40319 3 n°31	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Exterieur	Vol 13 (Façade 4)	Murs	Enduit ciment	P32	Réalisation d'un prélèvement	Soubassement	002ER 40319 3 n°32 - 1	002ER 40319 3 n°32	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Exterieur	Vol 13 (Façade 4)	Appui de fenêtre	Eléments en ciment	P33	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°33 - 1	002ER 40319 3 n°33	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Exterieur	Vol 13 (Façade 4)	Appui de fenêtre	Eléments en ciment	P34	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°34 - 1	002ER 40319 3 n°34	Mortier / Matériau - Dur / Dur - Gris / Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Exterieur	Vol 13 (Façade 4)	Appui de fenêtre	Eléments en ciment	P34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002ER 40319 3 n°34 - 1	002ER 40319 3 n°34	Mortier / Matériau - Dur / Dur - Gris / Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Exterieur	Vol 13 (Façade 4)	Menuiseries	Joint de structure	P35	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°35 - 1	002ER 40319 3 n°35	Mastic - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Exterieur	Vol 13 (Façade 4)	Menuiseries	Joint de structure	P35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002ER 40319 3 n°35 - 1	002ER 40319 3 n°35	Mastic - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Exterieur	Vol 13 (Façade 4)	Menuiseries	Mastic vitrier	P36	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°36 - 1	002ER 40319 3 n°36	Mastic - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Exterieur	Vol 13 (Façade 4)	Menuiseries	Mastic vitrier	P36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002ER 40319 3 n°36 - 1	002ER 40319 3 n°36	Mastic - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Extérieur	Vol 10 (Façade 1)	Menuiseries	Joint de structure	P37	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°37 - 1	002ER 40319 3 n°37	Mortier / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier cours et jardins	Vol 16 (Chaufferie)	Menuiseries	Mastic vitrier	P41	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°41 - 1	002ER 40319 3 n°41	Joint - Souple - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Extérieur cours et jardins	Vol 24 (Façade 7)	Menuiseries	Joint vitrier	P60	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°60 - 1	002ER 40319 3 n°60	Joint - Souple - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Extérieur cours et jardins	Vol 24 (Façade 7)	Appui de fenêtre	Eléments en ciment	P61	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°61 - 1	002ER 40319 3 n°61	Ciment - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Extérieur cours et jardins	Vol 24 (Façade 7)	Appui de fenêtre	Eléments en ciment	P61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002ER 40319 3 n°61 - 1	002ER 40319 3 n°61	Ciment - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Extérieur cours et jardins	Vol 24 (Façade 7)	Murs	Enduit ciment	P62	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°62 - 1	002ER 40319 3 n°62	Ciment - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Extérieur cours et jardins	Vol 24 (Façade 7)	Murs	Enduit ciment	P62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002ER 40319 3 n°62 - 1	002ER 40319 3 n°62	Ciment - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Extérieur cours et jardins	Vol 23 (Façade 6)	Menuiseries	Joint vitrier	P63	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°63 - 1	002ER 40319 3 n°63	Joint - Souple - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Extérieur cours et jardins	Vol 23 (Façade 6)	Menuiseries	Joint vitrier	P63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002ER 40319 3 n°63 - 1	002ER 40319 3 n°63	Joint - Souple - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Extérieur cours et jardins	Vol 23 (Façade 6)	Menuiseries	Joint vitrier	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002ER 40319 3 n°63 - 1	002ER 40319 3 n°63	Joint - Souple - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Extérieur cours et jardins	Vol 23 (Façade 6)	Menuiseries	Joint vitrier	P63 - S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002ER 40319 3 n°63 - 1	002ER 40319 3 n°63	Joint - Souple - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Extérieur cours et jardins	Vol 23 (Façade 6)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P64	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°64 - 1	002ER 40319 3 n°64	Joint - Souple - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Extérieur cours et jardins	Vol 23 (Façade 6)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002ER 40319 3 n°64 - 1	002ER 40319 3 n°64	Joint - Souple - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Extérieur cours et jardins	Vol 23 (Façade 6)	Appui de fenêtre	Eléments en ciment	P65	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°65 - 1	002ER 40319 3 n°65	Ciment - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Extérieur cours et jardins	Vol 23 (Façade 6)	Appui de fenêtre	Eléments en ciment	P65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002ER 40319 3 n°65 - 1	002ER 40319 3 n°65	Ciment - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Extérieur cours et jardins	Vol 23 (Façade 6)	Murs	Enduit ciment	P66	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°66 - 1	002ER 40319 3 n°66	Ciment - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Extérieur cours et jardins	Vol 22 (Façade 5)	Appui de fenêtre	Eléments en ciment	P68	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°68 - 1	002ER 40319 3 n°68	Ciment - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Extérieur cours et jardins	Vol 22 (Façade 5)	Appui de fenêtre	Eléments en ciment	P68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002ER 40319 3 n°68 - 1	002ER 40319 3 n°68	Ciment - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Extérieur Atelier mecanique	Vol 35 (Toiture 3)	Menuiseries	Mastic vitrier	P99	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°99 - 1	002ER 40319 3 n°99	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Extérieur Atelier mecanique	Vol 35 (Toiture 3)	Menuiseries	Mastic vitrier	P99	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002ER 40319 3 n°99 - 1	002ER 40319 3 n°99	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Extérieur Atelier mecanique	Vol 36 (Façade 8)	Menuiseries	Mastic vitrier	P102	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°102 - 1	002ER 40319 3 n°102	Matériau - Effritable - Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Extérieur Atelier mecanique	Vol 36 (Façade 8)	Appui de fenêtre	Eléments en ciment	P103	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°103 - 1	002ER 40319 3 n°103	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Extérieur Atelier mécanique	Vol 37 (Façade 9)	Appui de fenêtre	Joint de scellement	P104	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n °104 - 2	002ER 40319 3 n °104	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Extérieur Atelier mécanique	Vol 37 (Façade 9)	Appui de fenêtre	Eléments en ciment	P105	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n °105 - 2	002ER 40319 3 n °105	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Extérieur Atelier mécanique	Vol 37 (Façade 9)	Appui de fenêtre	Eléments en ciment	P105	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105		002ER 40319 3 n °105 - 2	002ER 40319 3 n °105	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Extérieur Atelier mécanique	Vol 37 (Façade 9)	Appui de fenêtre	Eléments en ciment	P106	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n °106 - 1	002ER 40319 3 n °106	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Extérieur Atelier mécanique	Vol 37 (Façade 9)	Murs	Enduit ciment	P107	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n °107 - 1	002ER 40319 3 n °107	Enduit / Béton - Dur / Dur - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Extérieur Atelier mécanique	Vol 37 (Façade 9)	Murs	Enduit ciment	P107	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P107		002ER 40319 3 n °107 - 1	002ER 40319 3 n °107	Enduit / Béton - Dur / Dur - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Extérieur Atelier mécanique	Vol 38 (Façade 10)	Murs	Enduit ciment	P108	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n °108 - 1	002ER 40319 3 n °108	Enduit - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Extérieur Atelier mécanique	Vol 38 (Façade 10)	Appui de fenêtre	Eléments en ciment	P109	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n °109 - 2	002ER 40319 3 n °109	Enduit / Béton - Dur / Dur - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Extérieur Atelier mécanique	Vol 38 (Façade 10)	Appui de fenêtre	Eléments en ciment	P110	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n °110 - 2	002ER 40319 3 n °110	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Extérieur Atelier mécanique	Vol 38 (Façade 10)	Menuiseries	Mastic vitrier	P111	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n °111 - 1	002ER 40319 3 n°111	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 4 (Maçonnerie)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P2	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°2 - 1	002ER 40319 3 n°2	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 4 (Maçonnerie)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER 40319 3 n°2 - 1	002ER 40319 3 n°2	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (Garage)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER 40319 3 n°2 - 1	002ER 40319 3 n°2	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (Menuiserie)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER 40319 3 n°2 - 1	002ER 40319 3 n°2	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 2 (Bureau 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER 40319 3 n°2 - 1	002ER 40319 3 n°2	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 5 (Dépôt)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER 40319 3 n°2 - 1	002ER 40319 3 n°2	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4 (Maçonnerie) - Vol 3 (Garage) - Vol 1 (Menuiserie) - Vol 2 (Bureau 1) - Vol 5 (Dépôt)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P2 - S4 - S5 - S6 - S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER 40319 3 n°2 - 1	002ER 40319 3 n°2	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 4 (Maçonnerie)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P3	Réalisation d'un prélèvement	Extérieur	002ER 40319 3 n°3 - 1	002ER 40319 3 n°3	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4 (Maçonnerie)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Extérieur	002ER 40319 3 n°3 - 1	002ER 40319 3 n°3	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (Garage)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Extérieur	002ER 40319 3 n°3 - 1	002ER 40319 3 n°3	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCAs POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 1 (Menuiserie)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Extérieur	002ER 40319 3 n°3 - 1	002ER 40319 3 n°3	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2 (Bureau 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Extérieur	002ER 40319 3 n°3 - 1	002ER 40319 3 n°3	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 5 (Dépôt)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Extérieur	002ER 40319 3 n°3 - 1	002ER 40319 3 n°3	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 4 (Maçonnerie) - Vol 3 (Garage) - Vol 1 (Menuiserie) - Vol 2 (Bureau 1) - Vol 5 (Dépôt)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P3 - S8 - S9 - S10 - S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Extérieur	002ER 40319 3 n°3 - 1	002ER 40319 3 n°3	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4 (Maçonnerie)	Menuiseries	Mastic vitrier	P5	Réalisation d'un prélèvement	Porte	002ER 40319 3 n°5 - 1	002ER 40319 3 n°5	Mastic - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (Garage)	Menuiseries	Mastic vitrier	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Porte	002ER 40319 3 n°5 - 1	002ER 40319 3 n°5	Mastic - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (Menuiserie)	Menuiseries	Mastic vitrier	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Porte	002ER 40319 3 n°5 - 1	002ER 40319 3 n°5	Mastic - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 5 (Dépôt)	Menuiseries	Mastic vitrier	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Porte	002ER 40319 3 n°5 - 1	002ER 40319 3 n°5	Mastic - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (Garage) - Vol 1 (Menuiserie) - Vol 5 (Dépôt)	Menuiseries	Mastic vitrier	S12 - S13 - S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Porte	002ER 40319 3 n°5 - 1	002ER 40319 3 n°5	Mastic - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 4 (Maçonnerie)	Menuiseries	Mastic vitrier	P6	Réalisation d'un prélèvement	Fenêtre	002ER 40319 3 n°6 - 1	002ER 40319 3 n°6	Mastic - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4 (Maçonnerie)	Menuiseries	Mastic vitrier	P6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Fenêtre	002ER 40319 3 n°6 - 1	002ER 40319 3 n°6	Mastic - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 5 (Dépôt)	Menuiseries	Mastic vitrier	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Fenêtre	002ER 40319 3 n°6 - 1	002ER 40319 3 n°6	Mastic - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (Garage)	Menuiseries	Mastic vitrier	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Fenêtre	002ER 40319 3 n°6 - 1	002ER 40319 3 n°6	Mastic - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (Menuiserie)	Menuiseries	Mastic vitrier	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Fenêtre	002ER 40319 3 n°6 - 1	002ER 40319 3 n°6	Mastic - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2 (Bureau 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Fenêtre	002ER 40319 3 n°6 - 1	002ER 40319 3 n°6	Mastic - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (Menuiserie)	Menuiseries	Mastic vitrier	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Fenêtre	002ER 40319 3 n°6 - 1	002ER 40319 3 n°6	Mastic - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 4 (Maçonnerie) - Vol 5 (Dépôt) - Vol 3 (Garage) - Vol 1 (Menuiserie) - Vol 2 (Bureau 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	P6 - S15 - S16 - S17 - S18 - S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Fenêtre	002ER 40319 3 n°6 - 1	002ER 40319 3 n°6	Mastic - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (Menuiserie)	Menuiseries	Mastic vitrier	P7	Réalisation d'un prélèvement	Porte	002ER 40319 3 n°7 - 1	002ER 40319 3 n°7	Mastic - Dur - Marron	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2 (Bureau 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	P8	Réalisation d'un prélèvement	Porte	002ER 40319 3 n°8 - 1	002ER 40319 3 n°8	Mastic - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2 (Bureau 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P11	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°11 - 1	002ER 40319 3 n°11	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Gris / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 6 (Reponsable 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P13	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°13 - 1	002ER 40319 3 n°13	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Combles	Vol 7 (Reponsable 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 40319 3 n°13 - 1	002ER 40319 3 n°13	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 8 (Repos)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 40319 3 n°13 - 1	002ER 40319 3 n°13	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 7 (Reponsable 2) - Vol 8 (Repos)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S25 - S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 40319 3 n°13 - 1	002ER 40319 3 n°13	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 6 (Reponsable 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	P14	Réalisation d'un prélèvement	Porte	002ER 40319 3 n°14 - 1	002ER 40319 3 n°14	Mastic - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 6 (Reponsable 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	P15	Réalisation d'un prélèvement	Porte	002ER 40319 3 n°15 - 1	002ER 40319 3 n°15	Mastic - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Combles	Vol 6 (Reponsable 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	P15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Porte	002ER 40319 3 n°15 - 1	002ER 40319 3 n°15	Mastic - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 7 (Reponsable 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Porte	002ER 40319 3 n°15 - 1	002ER 40319 3 n°15	Mastic - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 8 (Repos)	Menuiseries	Mastic vitrier	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Porte	002ER 40319 3 n°15 - 1	002ER 40319 3 n°15	Mastic - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 6 (Reponsable 1) - Vol 7 (Reponsable 2) - Vol 8 (Repos)	Menuiseries	Mastic vitrier	P15 - S27 - S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Porte	002ER 40319 3 n°15 - 1	002ER 40319 3 n°15	Mastic - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier cours et jardins	Vol 16 (Chaufferie)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P38	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°38 - 1	002ER 40319 3 n°38	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier cours et jardins	Vol 20 (Vestiaire)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P43	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°43 - 1	002ER 40319 3 n°43	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCAs POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Atelier cours et jardins	Vol 14 (Dégagement 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 40319 3 n°43 - 1	002ER 40319 3 n°43	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier cours et jardins	Vol 19 (Sanitaires 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 40319 3 n°43 - 1	002ER 40319 3 n°43	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier cours et jardins	Vol 14 (Dégagement 1) - Vol 19 (Sanitaires 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S35 - S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 40319 3 n°43 - 1	002ER 40319 3 n°43	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier cours et jardins	Vol 20 (Vestiaire)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P44	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°44 - 1	002ER 40319 3 n°44	Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Atelier cours et jardins	Vol 14 (Dégagement 1)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Panneaux de cloisons	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002ER 40319 3 n°44 - 1	002ER 40319 3 n°44	Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier cours et jardins	Vol 15 (Bureau 2)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Panneaux de cloisons	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002ER 40319 3 n°44 - 1	002ER 40319 3 n°44	Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier cours et jardins	Vol 14 (Dégagement 1) - Vol 15 (Bureau 2)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Panneaux de cloisons	S33 - S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002ER 40319 3 n°44 - 1	002ER 40319 3 n°44	Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Atelier cours et jardins	Vol 20 (Vestiaire)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Panneaux de cloisons	P45	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°45 - 1	002ER 40319 3 n°45	Enduit / Toile / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier cours et jardins	Vol 20 (Vestiaire)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Panneaux de cloisons	P45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER 40319 3 n°45 - 1	002ER 40319 3 n°45	Enduit / Toile / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Atelier cours et jardins	Vol 14 (Dégagement 1)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Panneaux de cloisons	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER 40319 3 n°45 - 1	002ER 40319 3 n°45	Enduit / Toile / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier cours et jardins	Vol 15 (Bureau 2)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Panneaux de cloisons	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER 40319 3 n°45 - 1	002ER 40319 3 n°45	Enduit / Toile / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Atelier cours et jardins	Vol 20 (Vestiaire) - Vol 14 (Dégagement 1) - Vol 15 (Bureau 2)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Panneaux de cloisons	P45 - S34 - S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER 40319 3 n°45 - 1	002ER 40319 3 n°45	Enduit / Toile / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier cours et jardins	Vol 19 (Sanitaires 1)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Panneaux de cloisons	P53	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°53 - 1	002ER 40319 3 n°53	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Atelier cours et jardins	Vol 18 (Atelier 1)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Panneaux de cloisons	P55	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°55 - 1	002ER 40319 3 n°55	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Gris / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier cours et jardins	Vol 17 (Bureau 3)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Panneaux de cloisons	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002ER 40319 3 n°55 - 1	002ER 40319 3 n°55	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Gris / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Extérieur cours et jardins	Vol 22 (Façade 5)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P69	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°69 - 1	002ER 40319 3 n°69	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Extérieur cours et jardins	Vol 22 (Façade 5)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P69	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002ER 40319 3 n°69 - 1	002ER 40319 3 n°69	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Atelier mécanique plomberie serrurerie	Vol 25 (Atelier 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P73	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°73 - 1	002ER 40319 3 n°73	Mortier / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier mécanique plomberie serrurerie	Vol 25 (Atelier 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002ER 40319 3 n°73 - 1	002ER 40319 3 n°73	Mortier / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier mécanique plomberie serrurerie	Vol 34 (Bureau 4)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002ER 40319 3 n°73 - 1	002ER 40319 3 n°73	Mortier / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier mécanique plomberie serrurerie	Vol 25 (Atelier 2) - Vol 34 (Bureau 4)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S63 - S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002ER 40319 3 n°73 - 1	002ER 40319 3 n°73	Mortier / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier mécanique plomberie serrurerie	Vol 34 (Bureau 4)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P74	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°74 - 1	002ER 40319 3 n°74	Mortier - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Atelier mécanique plomberie serrurerie	Vol 25 (Atelier 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002ER 40319 3 n°74 - 1	002ER 40319 3 n°74	Mortier - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier mécanique plomberie serrurerie	Vol 25 (Atelier 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	P75	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°75 - 1	002ER 40319 3 n°75	Mastic - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier mécanique plomberie serrurerie	Vol 25 (Atelier 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	P75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75		002ER 40319 3 n°75 - 1	002ER 40319 3 n°75	Mastic - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier mécanique plomberie serrurerie	Vol 34 (Bureau 4)	Menuiseries	Mastic vitrier	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75		002ER 40319 3 n°75 - 1	002ER 40319 3 n°75	Mastic - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier mécanique plomberie serrurerie	Vol 30 (Stockage)	Menuiseries	Mastic vitrier	S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75		002ER 40319 3 n°75 - 1	002ER 40319 3 n°75	Mastic - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Atelier mécanique plomberie serrurerie	Vol 25 (Atelier 2) - Vol 34 (Bureau 4) - Vol 30 (Stockage)	Menuiseries	Mastic vitrier	P75 - S61 - S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75		002ER403193 n°75 - 1	002ER403193 n°75	Mastic - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier mécanique plomberie serrurerie	Vol 34 (Bureau 4)	Menuiseries	Mastic vitrier	P76	Réalisation d'un prélèvement		002ER403193 n°76 - 1	002ER403193 n°76	Mastic - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier mécanique plomberie serrurerie	Vol 25 (Atelier 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P78	Réalisation d'un prélèvement		002ER403193 n°78 - 1	002ER403193 n°78	Plâtre - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier mécanique plomberie serrurerie	Vol 25 (Atelier 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78		002ER403193 n°78 - 1	002ER403193 n°78	Plâtre - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier mécanique plomberie serrurerie	Vol 28 (Réserve)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78		002ER403193 n°78 - 1	002ER403193 n°78	Plâtre - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Atelier mécanique plomberie serrurerie	Vol 30 (Stockage)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78		002ER 40319 3 n°78 - 1	002ER 40319 3 n°78	Plâtre - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier mécanique plomberie serrurerie	Vol 25 (Atelier 2) - Vol 28 (Réserve) - Vol 30 (Stockage)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P78 - S66 - S67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78		002ER 40319 3 n°78 - 1	002ER 40319 3 n°78	Plâtre - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier mécanique plomberie serrurerie	Vol 27 (Dégagement 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P82	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°82 - 1	002ER 40319 3 n°82	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier mécanique plomberie serrurerie	Vol 26 (Sanitaires 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S71	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82		002ER 40319 3 n°82 - 1	002ER 40319 3 n°82	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Atelier mécanique plomberie serrurerie	Vol 27 (Dégagement 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82		002ER 40319 3 n°82 - 1	002ER 40319 3 n°82	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier mécanique plomberie serrurerie	Vol 26 (Sanitaires 2) - Vol 27 (Dégagement 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S71 - S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82		002ER 40319 3 n°82 - 1	002ER 40319 3 n°82	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier mécanique plomberie serrurerie	Vol 27 (Dégagement 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P83	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°83 - 1	002ER 40319 3 n°83	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier mécanique plomberie serrurerie	Vol 26 (Sanitaires 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 40319 3 n°83 - 1	002ER 40319 3 n°83	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Atelier mécanique plomberie serrurerie	Vol 27 (Dégagement 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P84	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°84 - 1	002ER 40319 3 n°84	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier mécanique plomberie serrurerie	Vol 27 (Dégagement 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P84	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002ER 40319 3 n°84 - 1	002ER 40319 3 n°84	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Atelier mecanique plomberie serrurerie	Vol 26 (Sanitaires 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002ER 40319 3 n°84 - 1	002ER 40319 3 n°84	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier mecanique plomberie serrurerie	Vol 27 (Dégagement 2) - Vol 26 (Sanitaires 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P84 - S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002ER 40319 3 n°84 - 1	002ER 40319 3 n°84	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier mecanique plomberie serrurerie	Vol 27 (Dégagement 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	P92	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°92 - 1	002ER 40319 3 n°92	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Atelier mécanique plomberie serrurerie	Vol 27 (Dégagement 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P92		002ER 40319 3 n°92 - 1	002ER 40319 3 n°92	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier mécanique plomberie serrurerie	Vol 29 (Local 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P93	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°93 - 1	002ER 40319 3 n°93	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier mécanique plomberie serrurerie	Vol 29 (Local 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S81	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93		002ER 40319 3 n°93 - 1	002ER 40319 3 n°93	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier mécanique plomberie serrurerie	Vol 29 (Local 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S82	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93		002ER 40319 3 n°93 - 1	002ER 40319 3 n°93	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier mécanique plomberie serrurerie	Vol 32 (Local 3)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S89	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93		002ER 40319 3 n°93 - 1	002ER 40319 3 n°93	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Atelier mécanique plomberie serrurerie	Vol 33 (Local 4)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S90	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93		002ER 40319 3 n°93 - 1	002ER 40319 3 n°93	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier mécanique plomberie serrurerie	Vol 31 (Local 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S91	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93		002ER 40319 3 n°93 - 1	002ER 40319 3 n°93	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier mécanique plomberie serrurerie	Vol 29 (Local 1) - Vol 32 (Local 3) - Vol 33 (Local 4) - Vol 31 (Local 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S81 - S82 - S89 - S90 - S91	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93		002ER 40319 3 n°93 - 1	002ER 40319 3 n°93	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier mécanique plomberie serrurerie	Vol 29 (Local 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P94	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°94 - 1	002ER 40319 3 n°94	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier mécanique plomberie serrurerie	Vol 31 (Local 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S86	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94		002ER 40319 3 n°94 - 1	002ER 40319 3 n°94	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Atelier mécanique plomberie serrurerie	Vol 32 (Local 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S87	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94		002ER403193 n°94 - 1	002ER403193 n°94	Peinture / Plâtre - Effritable / Blanc Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier mécanique plomberie serrurerie	Vol 33 (Local 4)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94		002ER403193 n°94 - 1	002ER403193 n°94	Peinture / Plâtre - Effritable / Blanc Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier mécanique plomberie serrurerie	Vol 31 (Local 2) - Vol 32 (Local 3) - Vol 33 (Local 4)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S86 - S87 - S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94		002ER403193 n°94 - 1	002ER403193 n°94	Peinture / Plâtre - Effritable / Blanc Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier mécanique plomberie serrurerie	Vol 29 (Local 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	P96	Réalisation d'un prélèvement		002ER403193 n°96 - 1	002ER403193 n°96	Peinture / Mastic - Effritable / Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier mécanique plomberie serrurerie	Vol 29 (Local 1)	Menuiseries	Plaques planes en fibres-ciment	S92	Réalisation d'un sondage	Porte	S92 - 2				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Atelier mécanique plomberie serrurerie	Vol 28 (Réserve)	Menuiseries	Plaques planes en fibres-ciment	S93	Réalisation d'un sondage	Porte	S93 - 2				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Atelier mécanique plomberie serrurerie	Vol 28 (Réserve)	Menuiseries	Plaques planes en fibres-ciment	S96	Réalisation d'un sondage	Porte	S96 - 2				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 4 (Maçonnerie)	Plafonds	Enduits plâtre	P1	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°1 - 1	002ER 40319 3 n°1	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Gris / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 5 (Dépôt)	Plafonds	Enduits plâtre	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER 40319 3 n°1 - 1	002ER 40319 3 n°1	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Gris / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (Menuiserie)	Plafonds	Enduits plâtre	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER 40319 3 n°1 - 1	002ER 40319 3 n°1	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Gris / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 5 (Dépôt) - Vol 1 (Menuiserie)	Plafonds	Enduits plâtre	S1 - S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER 40319 3 n°1 - 1	002ER 40319 3 n°1	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Gris / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2 (Bureau 1)	Plafonds	Enduits plâtre	P10	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°10 - 1	002ER 40319 3 n°10	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Combles	Vol 6 (Reponsable 1)	Plafonds	Panneaux collés	P12	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°12 - 1	002ER 40319 3 n°12	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 8 (Repos)	Plafonds	Panneaux collés	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 40319 3 n°12 - 1	002ER 40319 3 n°12	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier cours et jardins	Vol 20 (Vestiaire)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P42	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°42 - 1	002ER 40319 3 n°42	Faux-plafond - Effritable Fibreux - Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier cours et jardins	Vol 14 (Dégagement 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 40319 3 n°42 - 1	002ER 40319 3 n°42	Faux-plafond - Effritable Fibreux - Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Atelier cours et jardins	Vol 14 (Dégagement 1)	Plafonds	Panneaux collés	P51	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°51 - 1	002ER 40319 3 n°51	Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier cours et jardins	Vol 19 (Sanitaires 1)	Plafonds	Panneaux collés	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002ER 40319 3 n°51 - 1	002ER 40319 3 n°51	Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Atelier cours et jardins	Vol 15 (Bureau 2)	Plafonds	Panneaux collés	S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002ER 40319 3 n°51 - 1	002ER 40319 3 n°51	Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier cours et jardins	Vol 19 (Sanitaires 1) - Vol 15 (Bureau 2)	Plafonds	Panneaux collés	S48 - S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002ER 40319 3 n°51 - 1	002ER 40319 3 n°51	Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Atelier cours et jardins	Vol 19 (Sanitaires 1)	Plafonds	Panneaux collés	P52	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°52 - 1	002ER 40319 3 n°52	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier mecanique plomberie serrurerie	Vol 25 (Atelier 2)	Plafonds	Enduits ciment	P71	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°71 - 1	002ER 40319 3 n°71	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier mecanique plomberie serrurerie	Vol 34 (Bureau 4)	Plafonds	Enduits ciment	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71		002ER 40319 3 n°71 - 1	002ER 40319 3 n°71	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Atelier mécanique plomberie serrurerie	Vol 25 (Atelier 2)	Poutres et charpentes	Enduits ciment	P72	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°72 - 1	002ER 40319 3 n°72	Enduit / Ciment - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier mécanique plomberie serrurerie	Vol 25 (Atelier 2)	Poutres et charpentes	Enduits ciment	P72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002ER 40319 3 n°72 - 1	002ER 40319 3 n°72	Enduit / Ciment - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier mécanique plomberie serrurerie	Vol 25 (Atelier 2)	Plafonds	Enduits plâtre	P79	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°79 - 1	002ER 40319 3 n°79	Matériau / Plâtre - Effritable / Dur - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier mécanique plomberie serrurerie	Vol 30 (Stockage)	Plafonds	Enduits plâtre	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002ER 40319 3 n°79 - 1	002ER 40319 3 n°79	Matériau / Plâtre - Effritable / Dur - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier mécanique plomberie serrurerie	Vol 28 (Réserve)	Plafonds	Enduits plâtre	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002ER 40319 3 n°79 - 1	002ER 40319 3 n°79	Matériau / Plâtre - Effritable / Dur - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Atelier mécanique plomberie serrurerie	Vol 30 (Stockage) - Vol 28 (Réserve)	Plafonds	Enduits plâtre	S64 - S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002ER 40319 3 n°79 - 1	002ER 40319 3 n°79	Matériau / Plâtre - Effritable / Dur - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier mécanique plomberie serrurerie	Vol 27 (Dégagement 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P81	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°81 - 1	002ER 40319 3 n°81	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier mécanique plomberie serrurerie	Vol 26 (Sanitaires 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P81		002ER 40319 3 n°81 - 1	002ER 40319 3 n°81	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
------	--------------	-----------	------------------	------------	-------------	----------------	-----------	-----------	------------	----------	------------

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 4 (Maçonnerie)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P4	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°4 - 1	002ER 40319 3 n°4	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (Menuiserie)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002ER 40319 3 n°4 - 1	002ER 40319 3 n°4	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (Garage)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002ER 40319 3 n°4 - 1	002ER 40319 3 n°4	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 5 (Dépôt)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002ER 40319 3 n°4 - 1	002ER 40319 3 n°4	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2 (Bureau 1)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002ER 40319 3 n°4 - 1	002ER 40319 3 n°4	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (Menuiserie) - Vol 3 (Garage) - Vol 5 (Dépôt) - Vol 2 (Bureau 1)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S20 - S21 - S22 - S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002ER 40319 3 n°4 - 1	002ER 40319 3 n°4	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2 (Bureau 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P9	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°9 - 1	002ER 40319 3 n°9 Phase 1	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Combles	Vol 8 (Repos)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER403193 n°9 - 1	002ER403193 n°9 Phase 1	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2 (Bureau 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P9	Réalisation d'un prélèvement		002ER403193 n°9 - 1	002ER403193 n°9 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 8 (Repos)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER403193 n°9 - 1	002ER403193 n°9 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2 (Bureau 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P9	Réalisation d'un prélèvement		002ER403193 n°9 - 1	002ER403193 n°9 Phase 3	Ragréage - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 8 (Repos)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER403193 n°9 - 1	002ER403193 n°9 Phase 3	Ragréage - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 6 (Reponsable 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P16	Réalisation d'un prélèvement		002ER403193 n°16 - 1	002ER403193 n°16 Phase 1	Revêtement - Souple - Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 6 (Reponsable 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P16	Réalisation d'un prélèvement		002ER403193 n°16 - 1	002ER403193 n°16 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Combles	Vol 6 (Reponsable 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P16	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°16 - 1	002ER 40319 3 n°16 Phase 3	Ragréage - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 6 (Reponsable 1)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P17	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°17 - 1	002ER 40319 3 n°17	Colle / Mortier - Souple / Dur Fibreux - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 7 (Reponsable 2)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002ER 40319 3 n°17 - 1	002ER 40319 3 n°17	Colle / Mortier - Souple / Dur Fibreux - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 8 (Repos)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002ER 40319 3 n°17 - 1	002ER 40319 3 n°17	Colle / Mortier - Souple / Dur Fibreux - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 7 (Reponsable 2) - Vol 8 (Repos)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S29 - S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002ER 40319 3 n°17 - 1	002ER 40319 3 n°17	Colle / Mortier - Souple / Dur Fibreux - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier cours et jardins	Vol 20 (Vestiaire)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P48	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°48 - 1	002ER 40319 3 n°48	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier cours et jardins	Vol 19 (Sanitaires 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002ER 40319 3 n°48 - 1	002ER 40319 3 n°48	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Atelier cours et jardins	Vol 14 (Dégagement 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002ER 40319 3 n°48 - 1	002ER 40319 3 n°48	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier cours et jardins	Vol 15 (Bureau 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002ER 40319 3 n°48 - 1	002ER 40319 3 n°48	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier cours et jardins	Vol 19 (Sanitaires 1) - Vol 14 (Dégagement 1) - Vol 15 (Bureau 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S44 - S45 - S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002ER 40319 3 n°48 - 1	002ER 40319 3 n°48	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier cours et jardins	Vol 20 (Vestiaire)	Revêtement de sol	Ragréage + béton	P49	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°49 - 1	002ER 40319 3 n°49	Ragréage / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier cours et jardins	Vol 14 (Dégagement 1)	Revêtement de sol	Ragréage + béton	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER 40319 3 n°49 - 1	002ER 40319 3 n°49	Ragréage / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier cours et jardins	Vol 19 (Sanitaires 1)	Revêtement de sol	Ragréage + béton	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER 40319 3 n°49 - 1	002ER 40319 3 n°49	Ragréage / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Rouge	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Atelier cours et jardins	Vol 15 (Bureau 2)	Revêtement de sol	Ragréage + béton	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER 40319 3 n°49 - 1	002ER 40319 3 n°49	Ragréage / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier cours et jardins	Vol 14 (Dégagement 1) - Vol 19 (Sanitaires 1) - Vol 15 (Bureau 2)	Revêtement de sol	Ragréage + béton	S46 - S47 - S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER 40319 3 n°49 - 1	002ER 40319 3 n°49	Ragréage / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier cours et jardins	Vol 17 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P58	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°58 - 1	002ER 40319 3 n°58 Phase 1	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier cours et jardins	Vol 18 (Atelier 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002ER 40319 3 n°58 - 1	002ER 40319 3 n°58 Phase 1	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier cours et jardins	Vol 17 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P58	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°58 - 1	002ER 40319 3 n°58 Phase 2	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier cours et jardins	Vol 18 (Atelier 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002ER 40319 3 n°58 - 1	002ER 40319 3 n°58 Phase 2	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier cours et jardins	Vol 17 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Ragréage + béton	P59	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°59 - 1	002ER 40319 3 n°59	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Atelier cours et jardins	Vol 18 (Atelier 1)	Revêtement de sol	Ragréage + béton	S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002ER 40319 3 n°59 - 1	002ER 40319 3 n°59	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier mecanique plomberie serrurerie	Vol 25 (Atelier 2)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P80	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°80 - 1	002ER 40319 3 n°80	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier mecanique plomberie serrurerie	Vol 30 (Stockage)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80		002ER 40319 3 n°80 - 1	002ER 40319 3 n°80	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier mecanique plomberie serrurerie	Vol 28 (Réserve)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S69	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80		002ER 40319 3 n°80 - 1	002ER 40319 3 n°80	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier mecanique plomberie serrurerie	Vol 30 (Stockage) - Vol 28 (Réserve)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S68 - S69	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80		002ER 40319 3 n°80 - 1	002ER 40319 3 n°80	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier mecanique plomberie serrurerie	Vol 27 (Dégagement 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P89	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°89 - 1	002ER 40319 3 n°89 Phase 1	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Atelier mécanique plomberie serrurerie	Vol 26 (Sanitaires 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002ER 40319 3 n°89 - 1	002ER 40319 3 n°89 Phase 1	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier mécanique plomberie serrurerie	Vol 27 (Dégagement 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P89	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°89 - 1	002ER 40319 3 n°89 Phase 2	Joint / Bois - Dur / Fibreux - Gris / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier mécanique plomberie serrurerie	Vol 26 (Sanitaires 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002ER 40319 3 n°89 - 1	002ER 40319 3 n°89 Phase 2	Joint / Bois - Dur / Fibreux - Gris / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier mécanique plomberie serrurerie	Vol 27 (Dégagement 2)	Revêtement de sol	Join entre carrelage	P90	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°90 - 1	002ER 40319 3 n°90 Phase 1	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier mécanique plomberie serrurerie	Vol 26 (Sanitaires 2)	Revêtement de sol	Join entre carrelage	S78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		002ER 40319 3 n°90 - 1	002ER 40319 3 n°90 Phase 1	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Atelier mécanique plomberie serrurerie	Vol 27 (Dégagement 2)	Revêtement de sol	Join entre carrelage	P90	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°90 - 1	002ER 40319 3 n°90 Phase 2	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier mécanique plomberie serrurerie	Vol 26 (Sanitaires 2)	Revêtement de sol	Join entre carrelage	S78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		002ER 40319 3 n°90 - 1	002ER 40319 3 n°90 Phase 2	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier mécanique plomberie serrurerie	Vol 27 (Dégagement 2)	Revêtement de sol	Ragréage + béton	P91	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°91 - 1	002ER 40319 3 n°91	Colle / Joint / Mortier - Dur / Dur / Dur - Blanc / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier mécanique plomberie serrurerie	Vol 26 (Sanitaires 2)	Revêtement de sol	Ragréage + béton	S79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		002ER 40319 3 n°91 - 1	002ER 40319 3 n°91	Colle / Joint / Mortier - Dur / Dur / Dur - Blanc / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier mécanique plomberie serrurerie	Vol 29 (Local 1)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P95	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°95 - 1	002ER 40319 3 n°95	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Atelier mécanique plomberie serrurerie	Vol 32 (Local 3)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S83	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002ER 40319 3 n°95 - 1	002ER 40319 3 n°95	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier mécanique plomberie serrurerie	Vol 33 (Local 4)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S84	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002ER 40319 3 n°95 - 1	002ER 40319 3 n°95	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier mécanique plomberie serrurerie	Vol 31 (Local 2)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S85	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002ER 40319 3 n°95 - 1	002ER 40319 3 n°95	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier mécanique plomberie serrurerie	Vol 32 (Local 3) - Vol 33 (Local 4) - Vol 31 (Local 2)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S83 - S84 - S85	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002ER 40319 3 n°95 - 1	002ER 40319 3 n°95	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Atelier cours et jardins	Vol 20 (Vestiaire)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P46	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°46 - 1	002ER 40319 3 n°46	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Atelier cours et jardins	Vol 14 (Dégagement 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002ER 40319 3 n°46 - 1	002ER 40319 3 n°46	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier cours et jardins	Vol 20 (Vestiaire)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P47	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°47 - 1	002ER 40319 3 n°47	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier cours et jardins	Vol 14 (Dégagement 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002ER 40319 3 n°47 - 1	002ER 40319 3 n°47	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier cours et jardins	Vol 19 (Sanitaires 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002ER 40319 3 n°47 - 1	002ER 40319 3 n°47	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier cours et jardins	Vol 19 (Sanitaires 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002ER 40319 3 n°47 - 1	002ER 40319 3 n°47	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier cours et jardins	Vol 15 (Bureau 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002ER 40319 3 n°47 - 1	002ER 40319 3 n°47	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Atelier cours et jardins	Vol 14 (Dégagement 1) - Vol 19 (Sanitaires 1) - Vol 15 (Bureau 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S40 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002ER	002ER	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
				S41 -			40319	40319			
				S42 -			3 n°47	3 n°47			
				S50			- 1				
Atelier cours et jardins	Vol 14 (Dégagement 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P50	Réalisation d'un prélèvement		002ER	002ER	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
							40319	40319			
							3 n°50	3 n°50			
							- 1				
Atelier cours et jardins	Vol 19 (Sanitaires 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P54	Réalisation d'un prélèvement		002ER	002ER	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
							40319	40319			
							3 n°54	3 n°54			
							- 1				
Atelier cours et jardins	Vol 19 (Sanitaires 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002ER	002ER	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
							40319	40319			
							3 n°54	3 n°54			
							- 1				
Atelier cours et jardins	Vol 17 (Bureau 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P56	Réalisation d'un prélèvement		002ER	002ER	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
							40319	40319			
							3 n°56	3 n°56			
							- 1				
Atelier cours et jardins	Vol 17 (Bureau 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P57	Réalisation d'un prélèvement		002ER	002ER	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
							40319	40319			
							3 n°57	3 n°57			
							- 1				
Atelier cours et jardins	Vol 17 (Bureau 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002ER	002ER	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
							40319	40319			
							3 n°57	3 n°57			
							- 1				



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Atelier cours et jardins	Vol 18 (Atelier 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002ER 40319 3 n°57 - 1	002ER 40319 3 n°57	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier cours et jardins	Vol 17 (Bureau 3) - Vol 18 (Atelier 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P57 - S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002ER 40319 3 n°57 - 1	002ER 40319 3 n°57	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier mécanique plomberie serrurerie	Vol 26 (Sanitaires 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P86	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°86 - 1	002ER 40319 3 n°86	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier mécanique plomberie serrurerie	Vol 26 (Sanitaires 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P86	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002ER 40319 3 n°86 - 1	002ER 40319 3 n°86	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier mécanique plomberie serrurerie	Vol 27 (Dégagement 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P87	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°87 - 1	002ER 40319 3 n°87	Colle / Carton - Dur / Souple Fibreux - Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier mécanique plomberie serrurerie	Vol 27 (Dégagement 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P87	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87		002ER 40319 3 n°87 - 1	002ER 40319 3 n°87	Colle / Carton - Dur / Souple Fibreux - Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Atelier mecanique plomberie serrurerie	Vol 26 (Sanitaires 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87		002ER 40319 3 n°87 - 1	002ER 40319 3 n°87	Colle / Carton - Dur / Souple Fibreux - Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier mecanique plomberie serrurerie	Vol 27 (Dégagement 2) - Vol 26 (Sanitaires 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P87 - S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87		002ER 40319 3 n°87 - 1	002ER 40319 3 n°87	Colle / Carton - Dur / Souple Fibreux - Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier mecanique plomberie serrurerie	Vol 27 (Dégagement 2)	Revêtement de mur	Joint entre carrelage	P88	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°88 - 1	002ER 40319 3 n°88	Joint / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier mecanique plomberie serrurerie	Vol 27 (Dégagement 2)	Revêtement de mur	Joint entre carrelage	P88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P88		002ER 40319 3 n°88 - 1	002ER 40319 3 n°88	Joint / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier mecanique plomberie serrurerie	Vol 26 (Sanitaires 2)	Revêtement de mur	Joint entre carrelage	S76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P88		002ER 40319 3 n°88 - 1	002ER 40319 3 n°88	Joint / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Atelier mécanique plomberie serrurerie	Vol 27 (Dégagement 2) - Vol 26 (Sanitaires 2)	Revêtement de mur	Joint entre carrelage	P88 - S76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P88		002ER 40319 3 n°88 - 1	002ER 40319 3 n°88	Joint / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Atelier cours et jardins	Vol 16 (Chaufferie)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P39	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°39 - 1	002ER 40319 3 n°39	Toile / Plâtre / Laine - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier cours et jardins	Vol 16 (Chaufferie)	Conduit fluide non identifié	Joint de bride	P40	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°40 - 1	002ER 40319 3 n°40	Peinture / Joint de bride - Effritable / Fibreux Effritable - Rouge / Beige	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Extérieur cours et jardins	Vol 23 (Façade 6)	Bac	Bac à fleurs	P67	Réalisation d'un prélèvement	10 bacs en fibre ciment.	002ER 40319 3 n°67 - 1	002ER 40319 3 n°67	Fibres-cime nt - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présen ce sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Extérieur cours et jardins	Vol 23 (Façade 6)	Bac	Bac à fleurs	P67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67	10 bacs en fibre ciment.	002ER 40319 3 n°67 - 1	002ER 40319 3 n°67	Fibres-cime nt - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présen ce sur analyse
Atelier mécaniq ue plomber ie serrurerie	Vol 25 (Atelier 2)	Evier	Tampon bitumineux	P77	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°77 - 1	002ER 40319 3 n°77	Tampon - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Atelier mécaniq ue plomber ie serrurerie	Vol 26 (Sanitaires 2)	Evier	Tampon bitumineux	P85	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40319 3 n°85 - 1	002ER 40319 3 n°85	Tampon - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

ANNEXE : MESURAGE DES ZONES AMIANTÉES

Les mesurages contenus dans le tableau suivant sont donnés à titre indicatifs et doivent impérativement faire l'objet d'un contrôle par les intervenants et ne peut en aucun cas être utilisé comme quantitatif pour chiffrage.

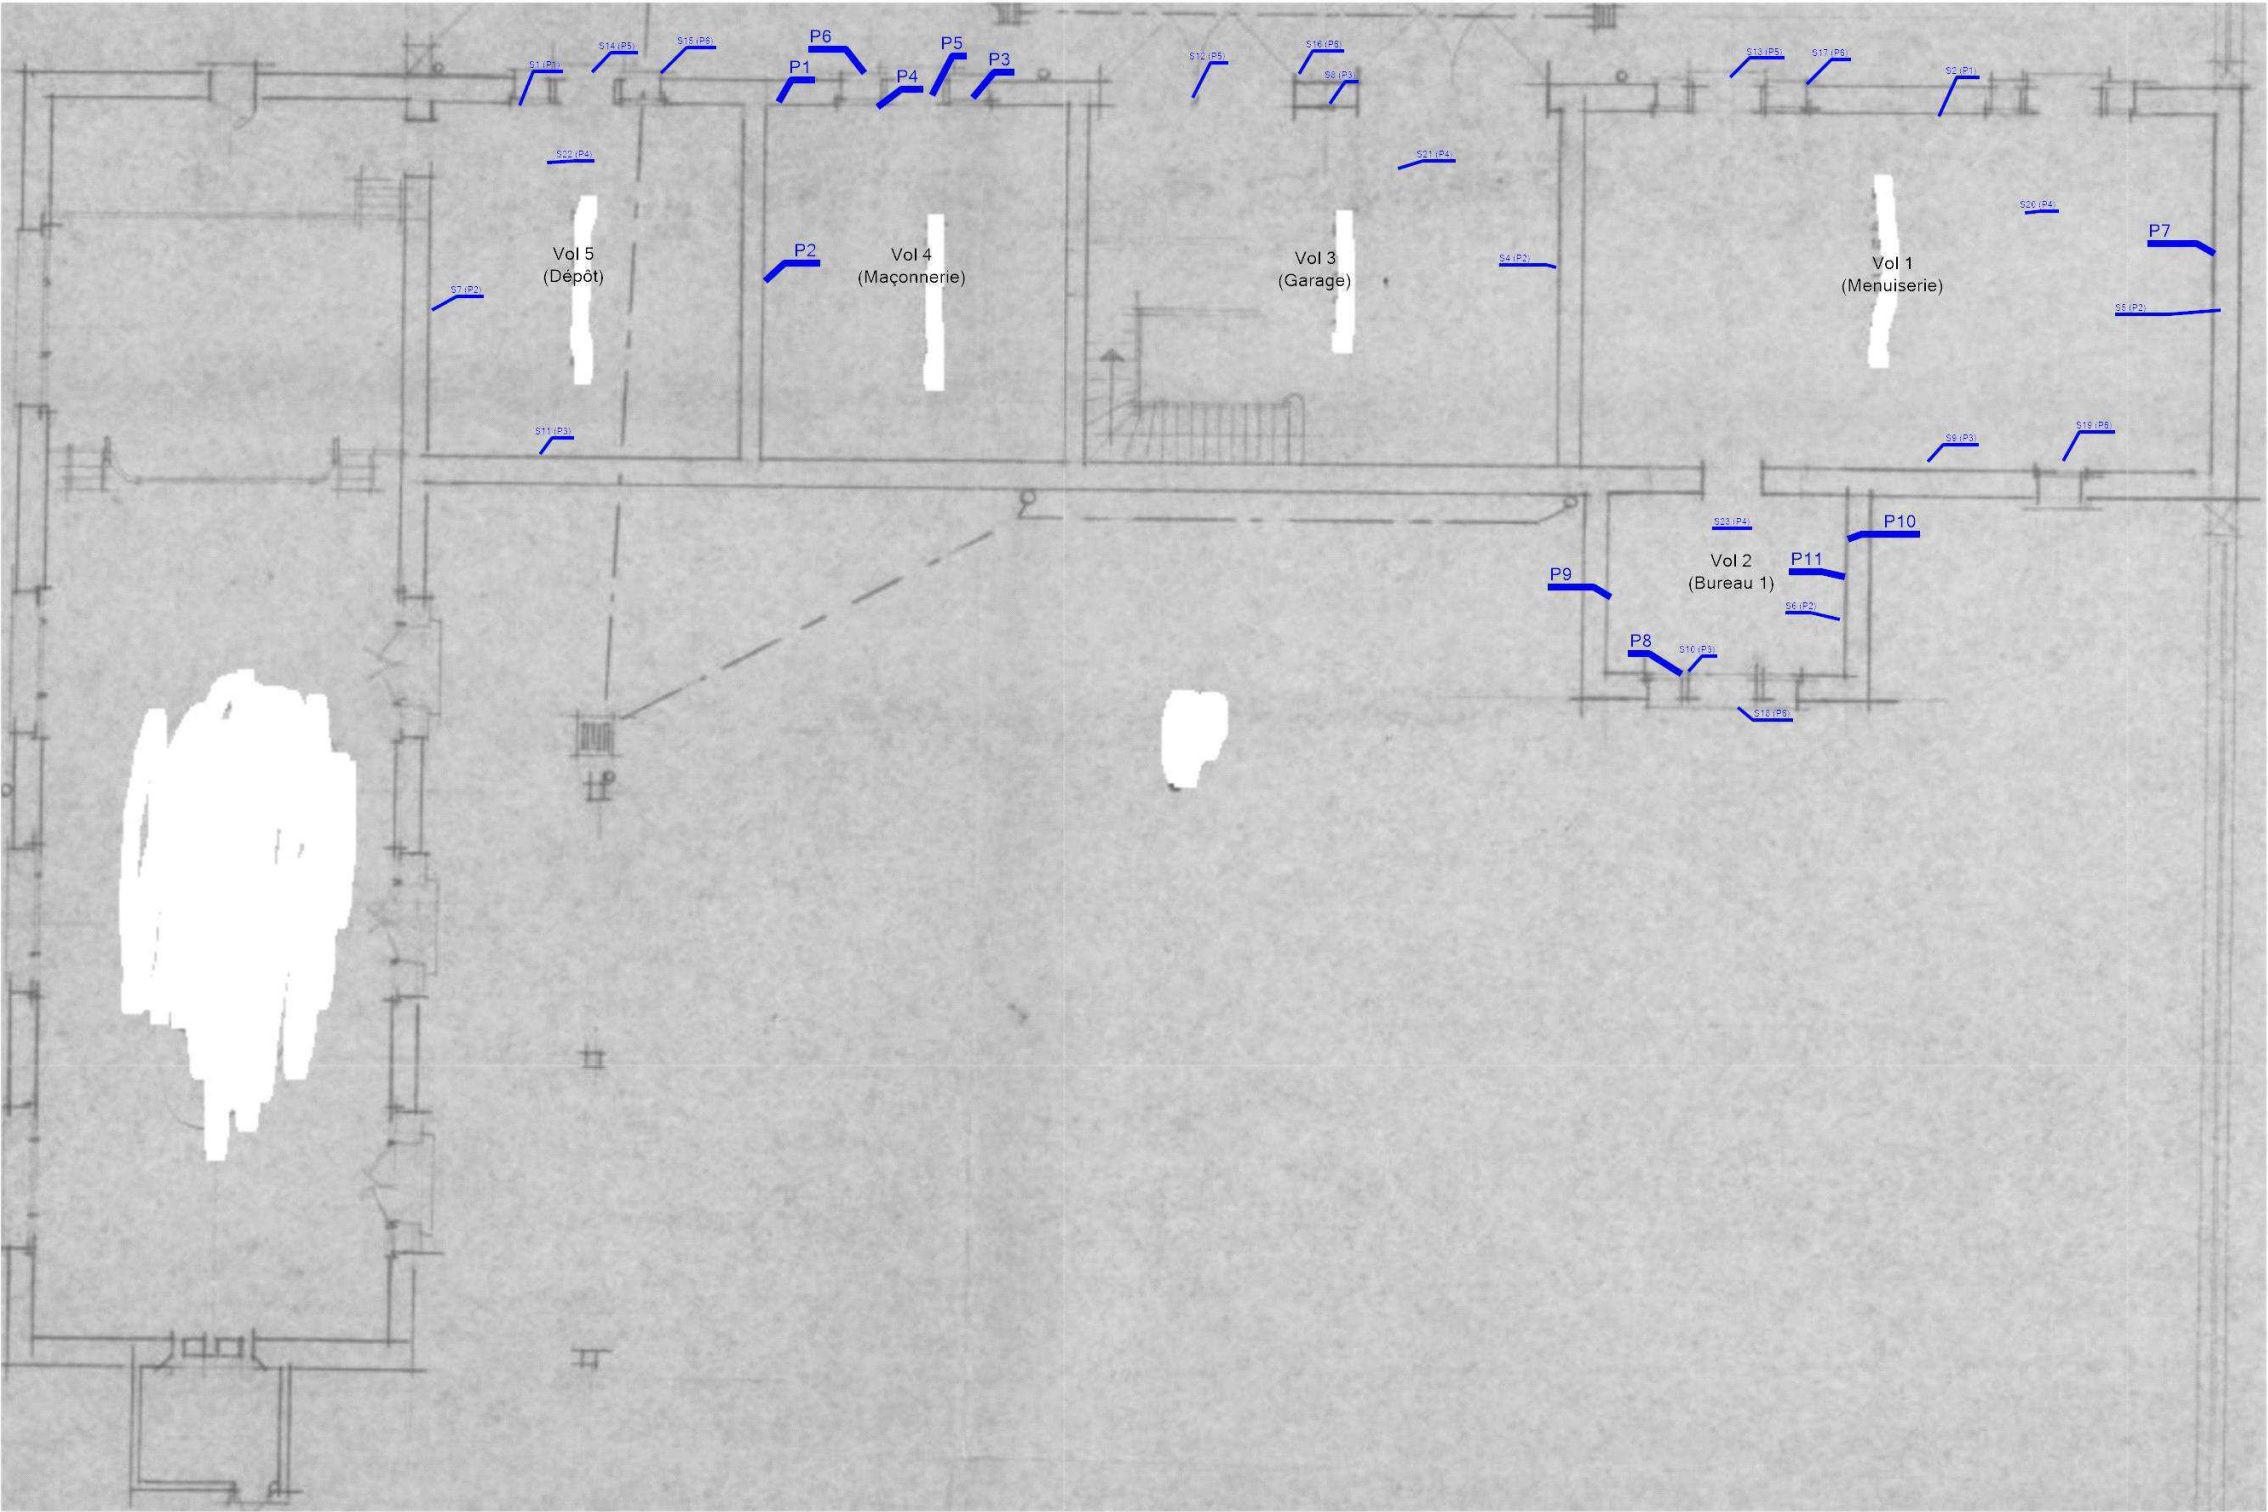
Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage linéaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
Atelier mécanique plomberie serrurerie							
S92	Menuiseries	Plaques planes en fibres-ciment	Vol 29 (Local 1)	1 m			
S93	Menuiseries	Plaques planes en fibres-ciment	Vol 28 (Réserve)	,97 m			
S96	Menuiseries	Plaques planes en fibres-ciment	Vol 28 (Réserve)	1,09 m			
Extérieur Atelier mécanique							
002ER40319 3 n°98	Éléments ponctuels	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris Beige	Vol 35 (Toiture 3) - Vol 35 (Toiture 3) - Vol 35 (Toiture 3) - Vol 35 (Toiture 3) - Vol 25 (Atelier 2) - Vol 25 (Atelier 2) - Vol 25 (Atelier 2) - Vol 25 (Atelier 2)	2,16 m			

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	RDC	RDC - Plan de repérage - Actions menées
	Combles	Combles - Plan de repérage - Actions menées
	Exterieur	Exterieur - Plan de repérage - Actions menées
	Atelier cours et jardins	Atelier cours et jardins - Plan de repérage - Actions menées
	Atelier cours et jardins	Atelier cours et jardins - MPCA Toutes catégories confondues
	Atelier cours et jardins	Atelier cours et jardins - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Extérieur cours et jardins	Extérieur cours et jardins - Plan de repérage - Actions menées
	Extérieur cours et jardins	Extérieur cours et jardins - MPCA Toutes catégories confondues
	Extérieur cours et jardins	Extérieur cours et jardins - MPCA Equipements divers et accessoires
	Atelier mécanique plomberie serrurerie	Atelier mécanique plomberie serrurerie - Plan de repérage - Actions menées
	Atelier mécanique plomberie serrurerie	Atelier mécanique plomberie serrurerie - MPCA Toutes catégories confondues
	Atelier mécanique plomberie serrurerie	Atelier mécanique plomberie serrurerie - MPCA Toiture et étanchéité
	Atelier mécanique plomberie serrurerie	Atelier mécanique plomberie serrurerie - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	Extérieur Atelier mécanique	Extérieur Atelier mécanique - Plan de repérage - Actions menées
	Extérieur Atelier mécanique	Extérieur Atelier mécanique - MPCA Toutes catégories confondues
	Extérieur Atelier mécanique	Extérieur Atelier mécanique - MPCA Toiture et étanchéité

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER403193-1



Légende	
	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dun sondage négatif


	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	220 RUE FRANÇOIS MANSART 78370 PLAISIR	démolition-Atelier services techniques	25/04/2026	VIALARD MAXIME

COMBLES - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES


Référence:
002ER403193-1

Légende

	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dun sondage négatif

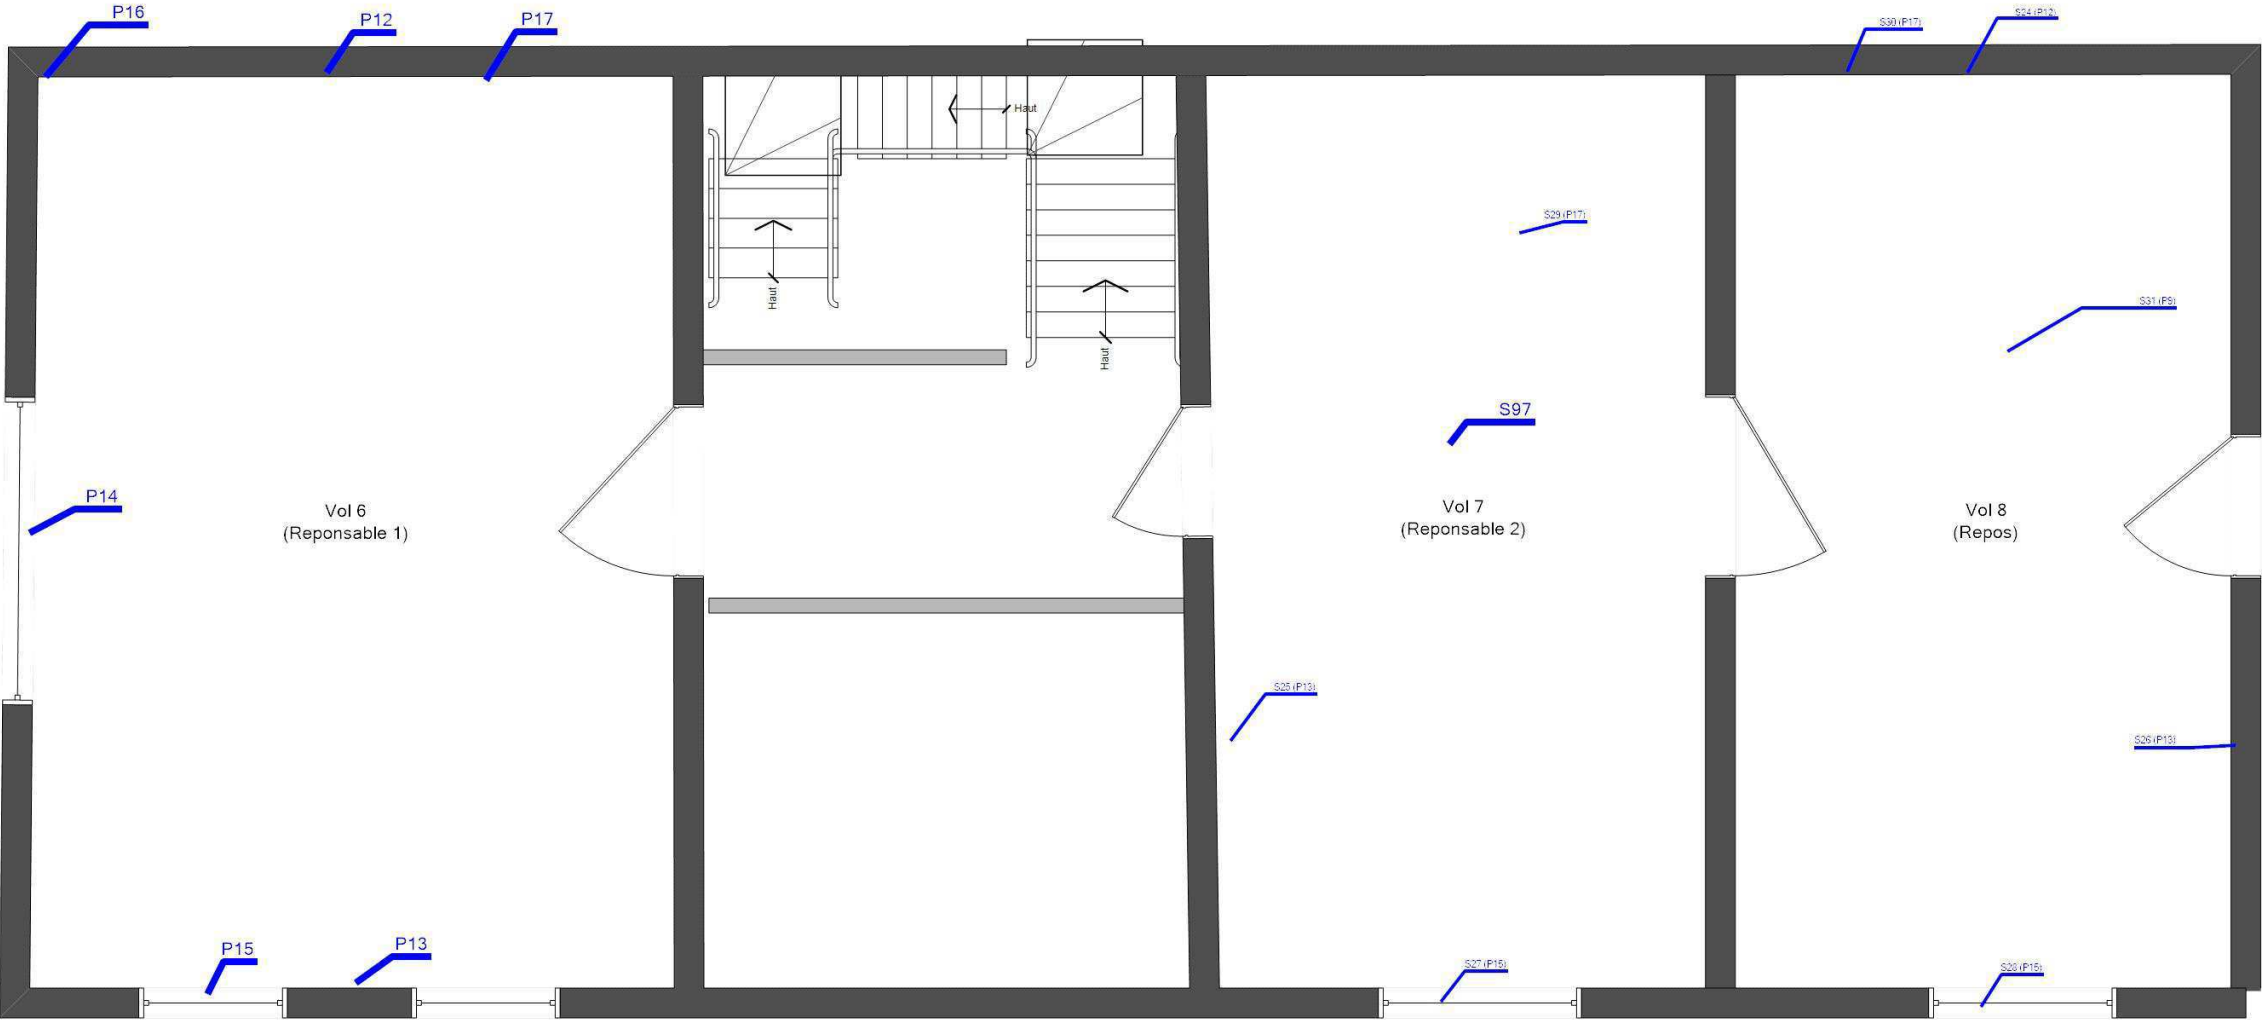

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	220 RUE FRANÇOIS MANSART 78370 PLAISIR	démolition-Atelier services techniques	25/04/2026	VIALARD MAXIME

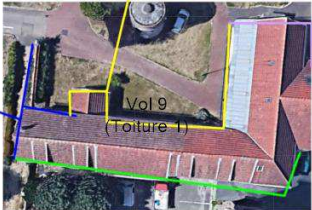EXTERIEUR - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002ER403193-1
				Légende P Localisation dun prélèvement négatif S Localisation dun sondage négatif
	Adresse du bien 220 RUE FRANÇOIS MANSART 78370 PLAISIR	Désignation démolition-Atelier services techniques	Date intervention 25/04/2026	Technicien intervenant VIALARD MAXIME

ATELIER COURS ET JARDINS - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Légende

	Localisation dun prélèvement positif
---	--------------------------------------

	Localisation dun prélèvement négatif
---	--------------------------------------

	Localisation dun sondage négatif
---	----------------------------------

--	--

--	--

--	--


--	--

--	--

--	--

Techniciens intervenant
VIALARD MAXIME

--	--

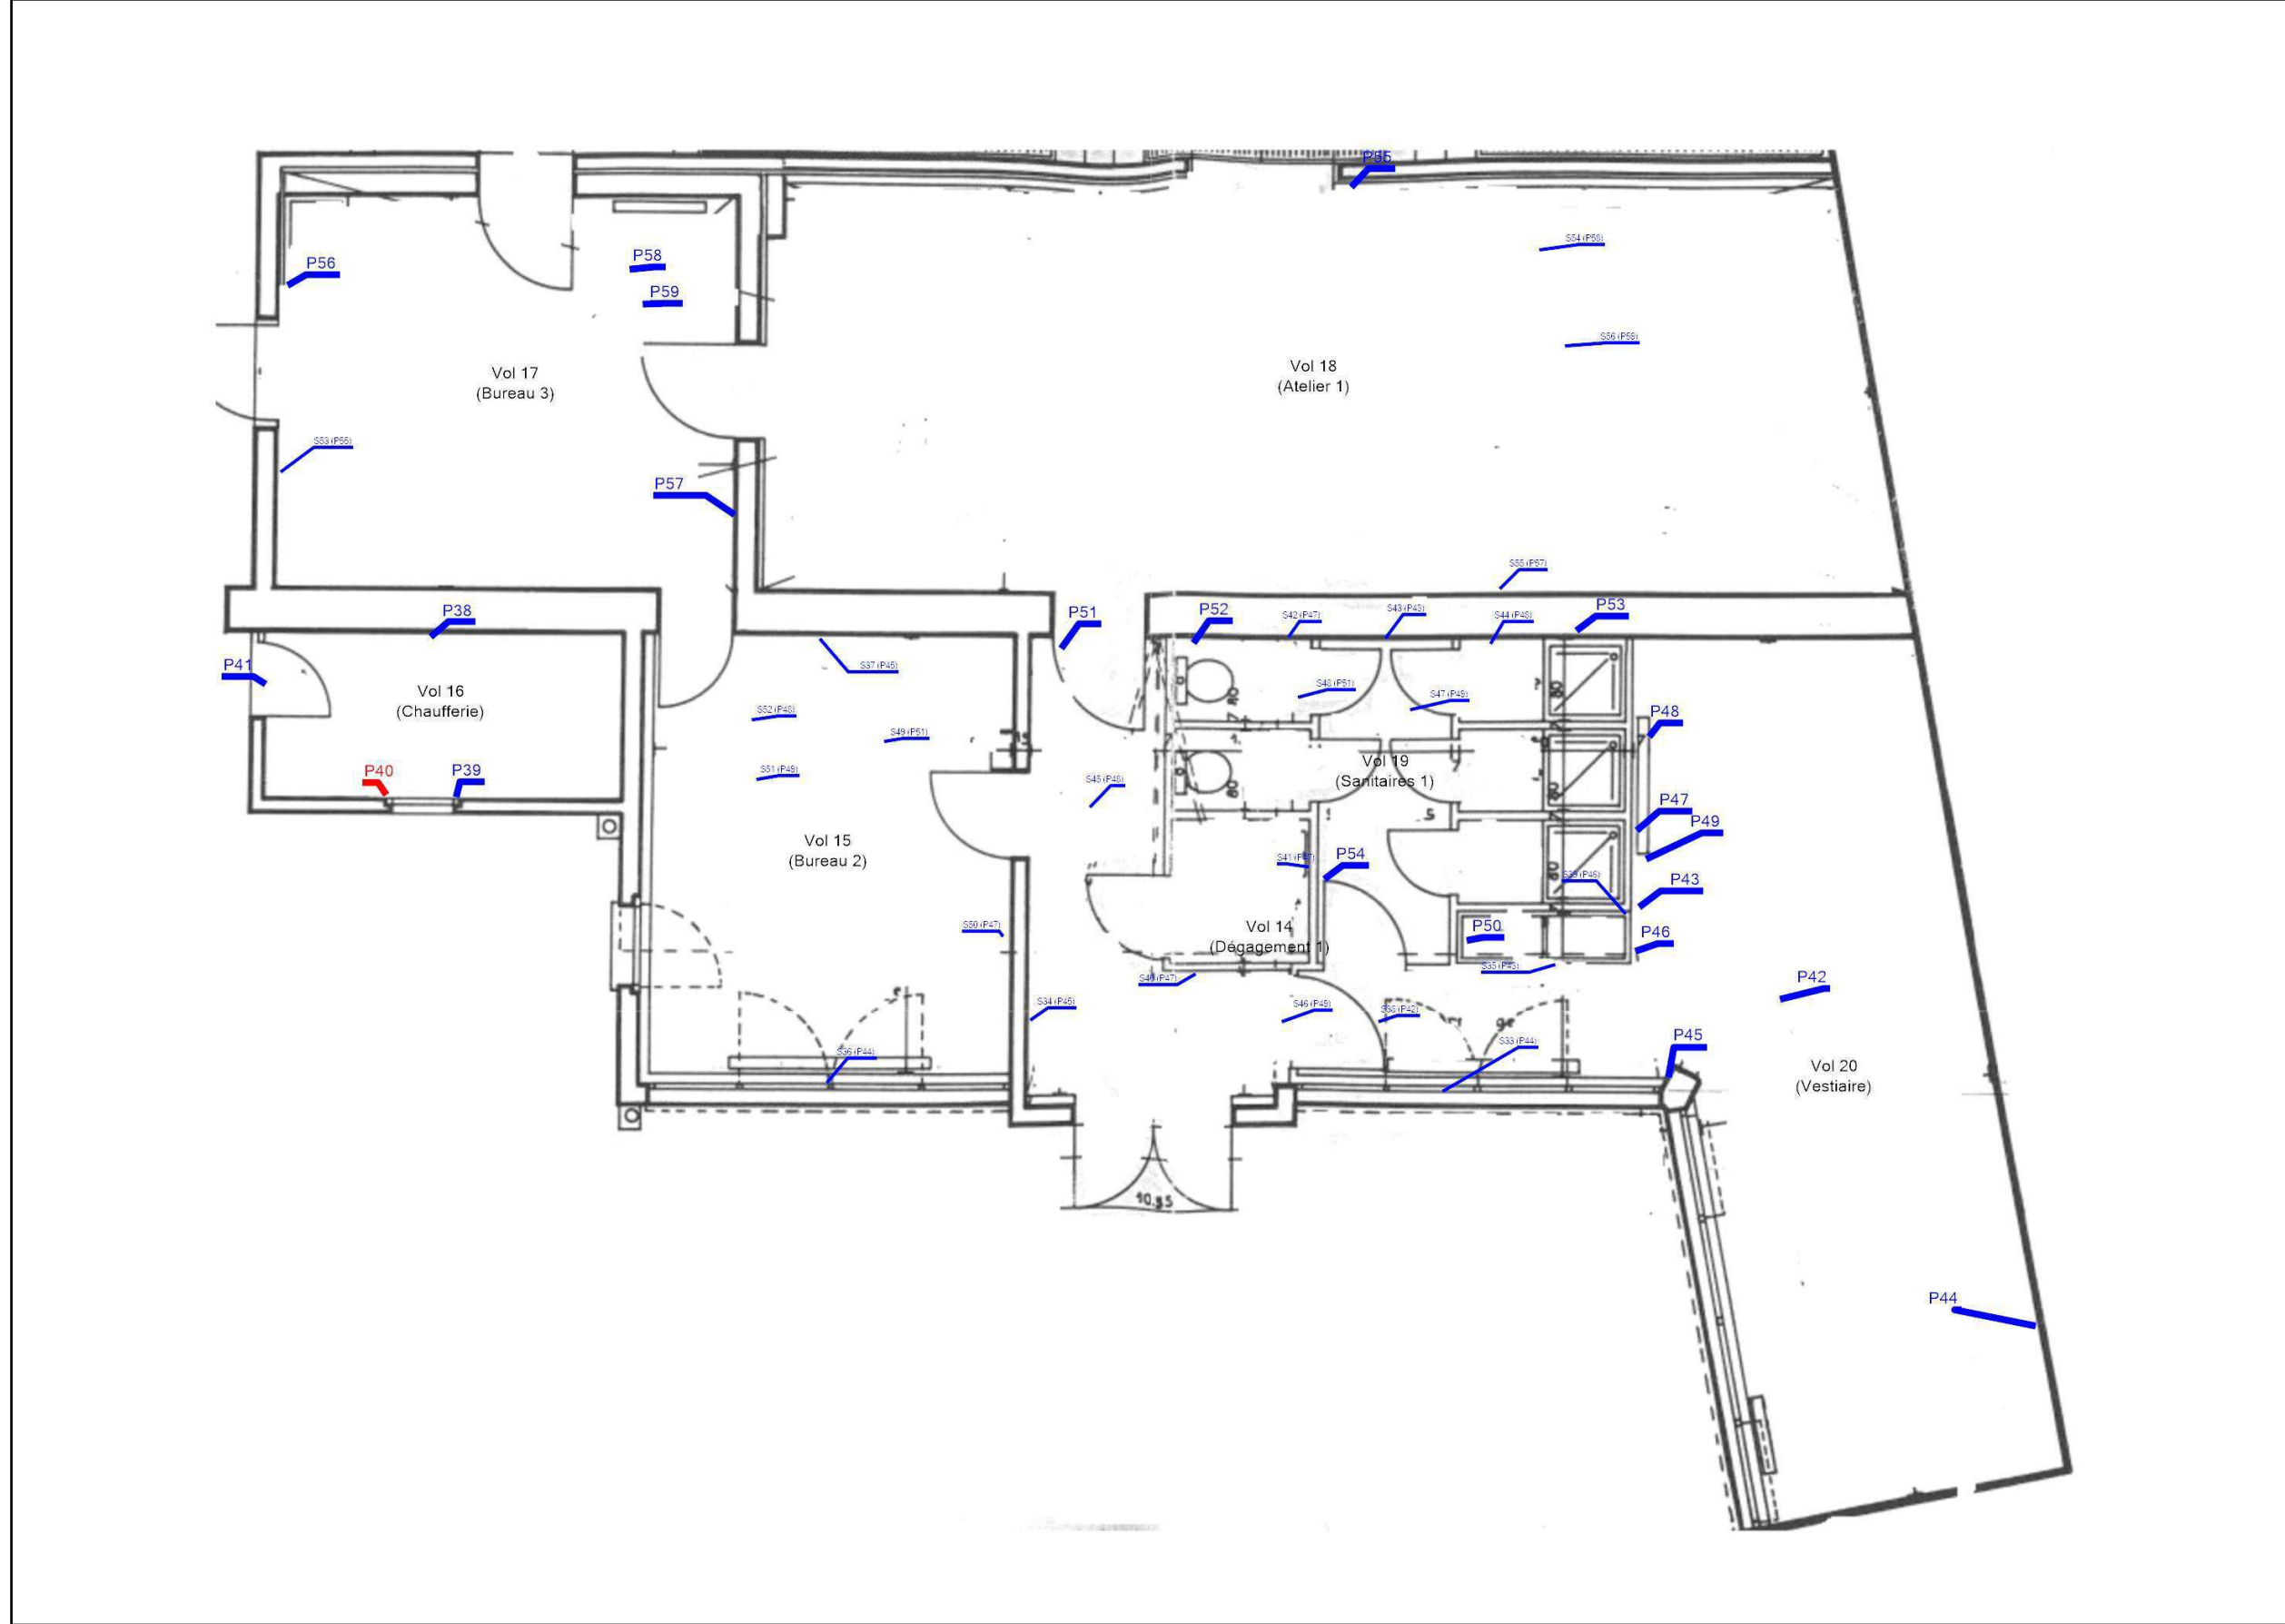

Adresse du bien	

220 RUE FRANÇOIS MANSART
78370 PLAISIR

Désignation

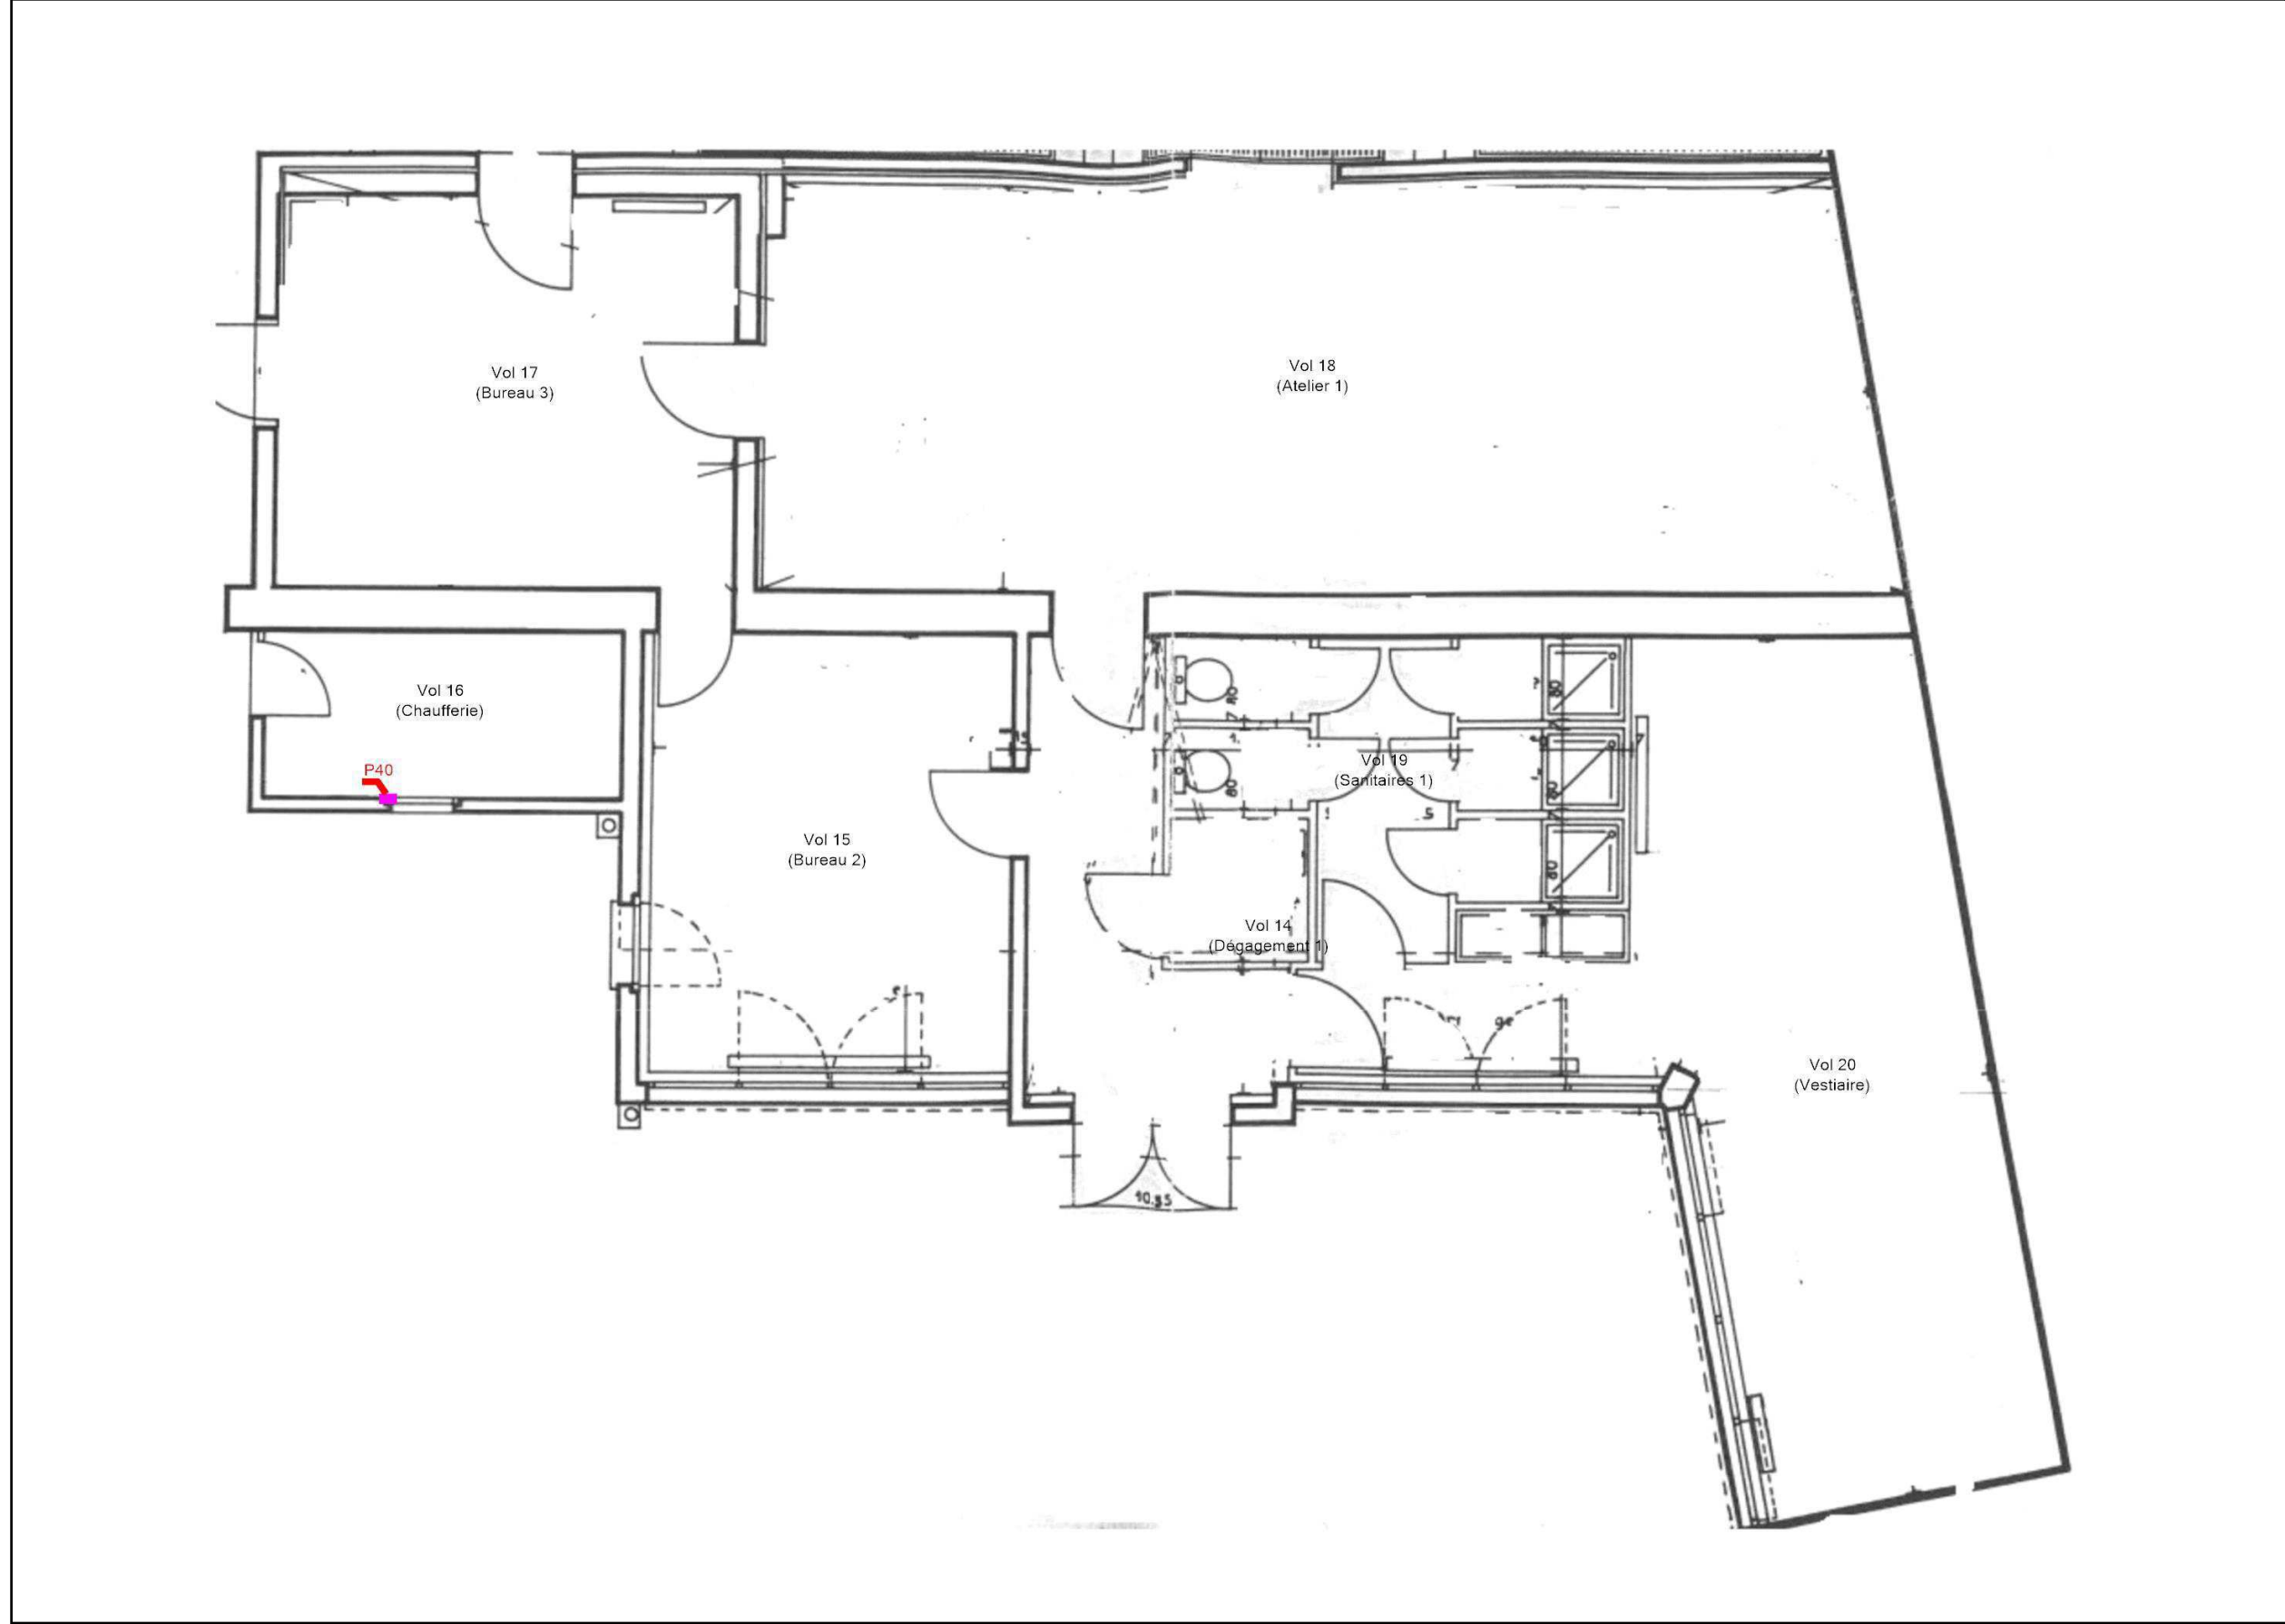
démolition-Atelier services techniques
--

Date intervention

25/04/2026


Techniciens intervenant





VIALARD MAXIME



Légende	
	P40 : Joint de bride

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	220 RUE FRANÇOIS MANSART 78370 PLAISIR	démolition-Atelier services techniques	25/04/2026	VIALARD MAXIME

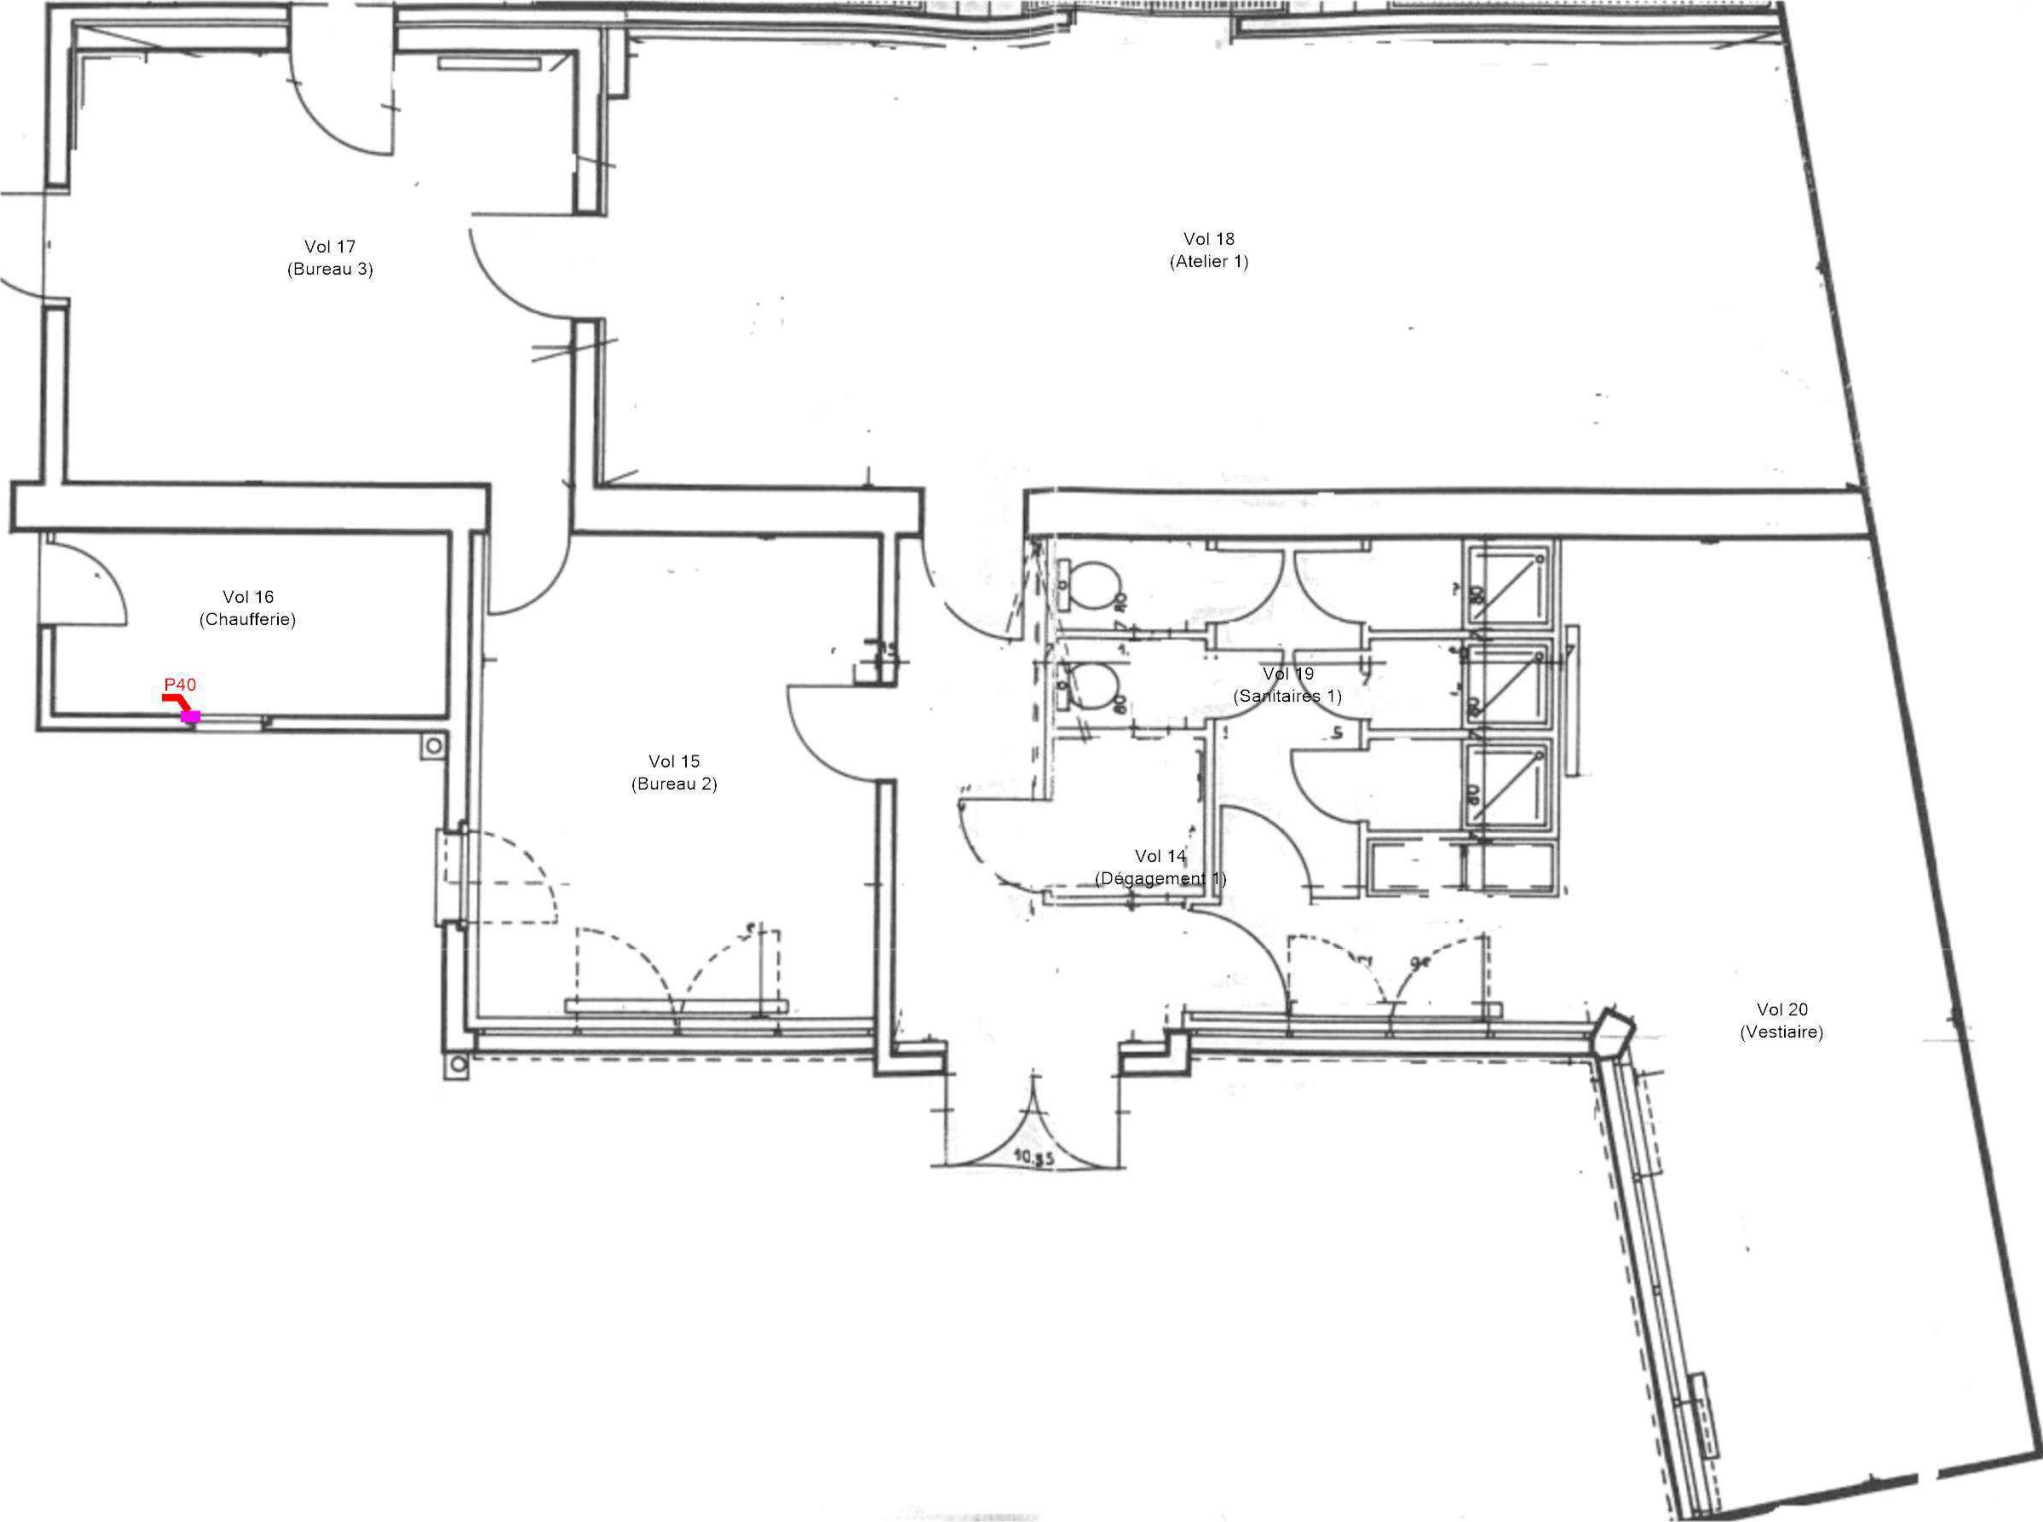ATELIER COURS ET JARDINS - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS				Référence: 002ER403193-1
				Légende
				P40 : Joint de bride
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	220 RUE FRANÇOIS MANSART 78370 PLAISIR	démolition-Atelier services techniques	25/04/2026	VIALARD MAXIME

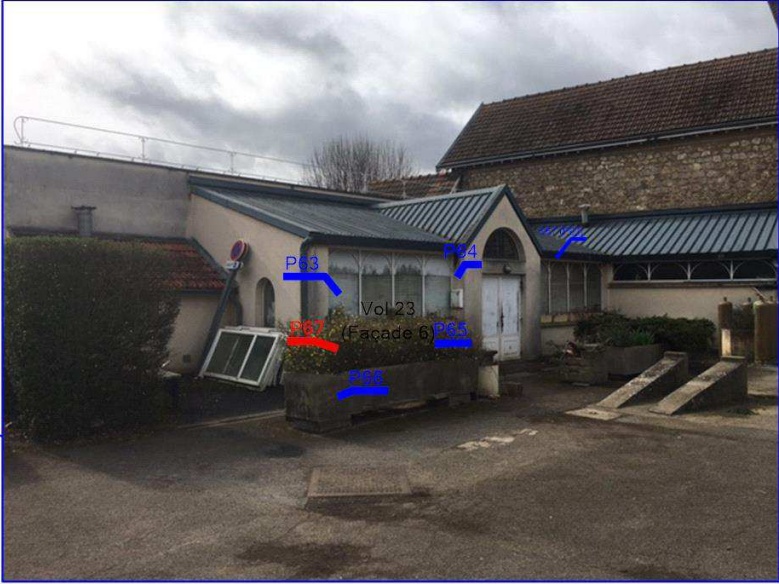EXTÉRIEUR COURS ET JARDINS - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002ER403193-1
				Légende
				 Localisation dun prélèvement positif
				 Localisation dun prélèvement négatif
				 Localisation dun sondage négatif
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	220 RUE FRANÇOIS MANSART 78370 PLAISIR	démolition-Atelier services techniques	25/04/2026	VIALARD MAXIME

EXTÉRIEUR COURS ET JARDINS - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002ER403193-1

Légende

	P67 : Bac à fleurs
--	--------------------



Adresse du bien

220 RUE FRANÇOIS MANSART
78370 PLAISIR

Désignation

démolition-Atelier services techniques

Date intervention

25/04/2026

Techniciens intervenant

VIALARD MAXIME

EXTÉRIEUR COURS ET JARDINS - MPCA EQUIPEMENTS DIVERS ET ACCESSOIRES

Référence:
002ER403193-1

Légende

	P67 : Bac à fleurs
--	--------------------



Adresse du bien

220 RUE FRANÇOIS MANSART
78370 PLAISIR

Désignation

démolition-Atelier services techniques
--


Date intervention


25/04/2026

Techniciens intervenant

VIALARD MAXIME


ATELIER MECANIQUE PLOMBERIE SERRUERIE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002ER403193-1							
				Légende							
					Localisation dun prélèvement négatif						
					Localisation dun sondage négatif						
					Localisation dun sondage positif						
				Adresse du bien		Désignation		Date intervention		Technicien intervenant	
				220 RUE FRANÇOIS MANSART 78370 PLAISIR		démolition-Atelier services techniques		25/04/2026		VIALARD MAXIME	






Légende	
	P98 : Conduits de cheminée
	S96: Plaques planes en fibres-ciment
	S92: Plaques planes en fibres-ciment
	S93: Plaques planes en fibres-ciment

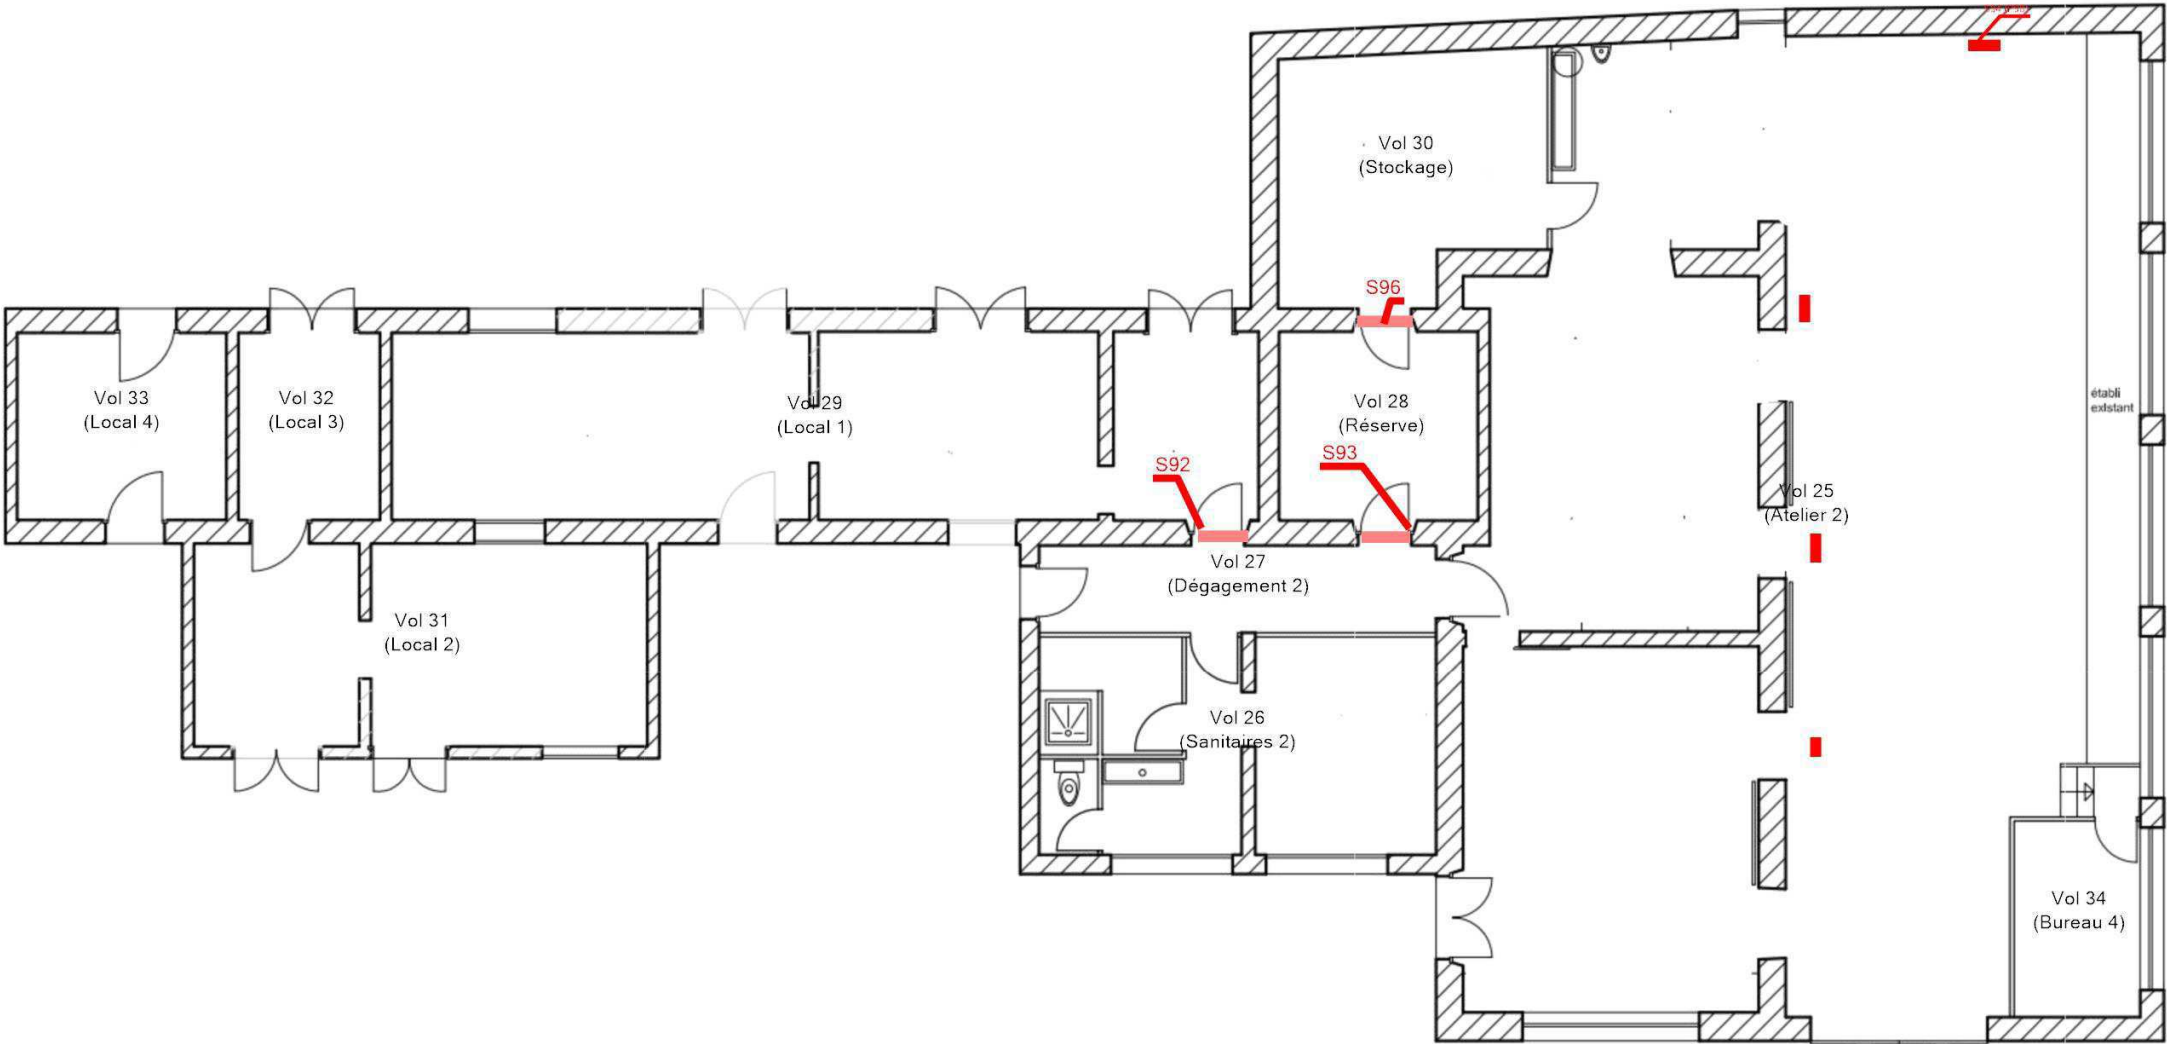

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	220 RUE FRANÇOIS MANSART 78370 PLAISIR	démolition-Atelier services techniques	25/04/2026	VIALARD MAXIME

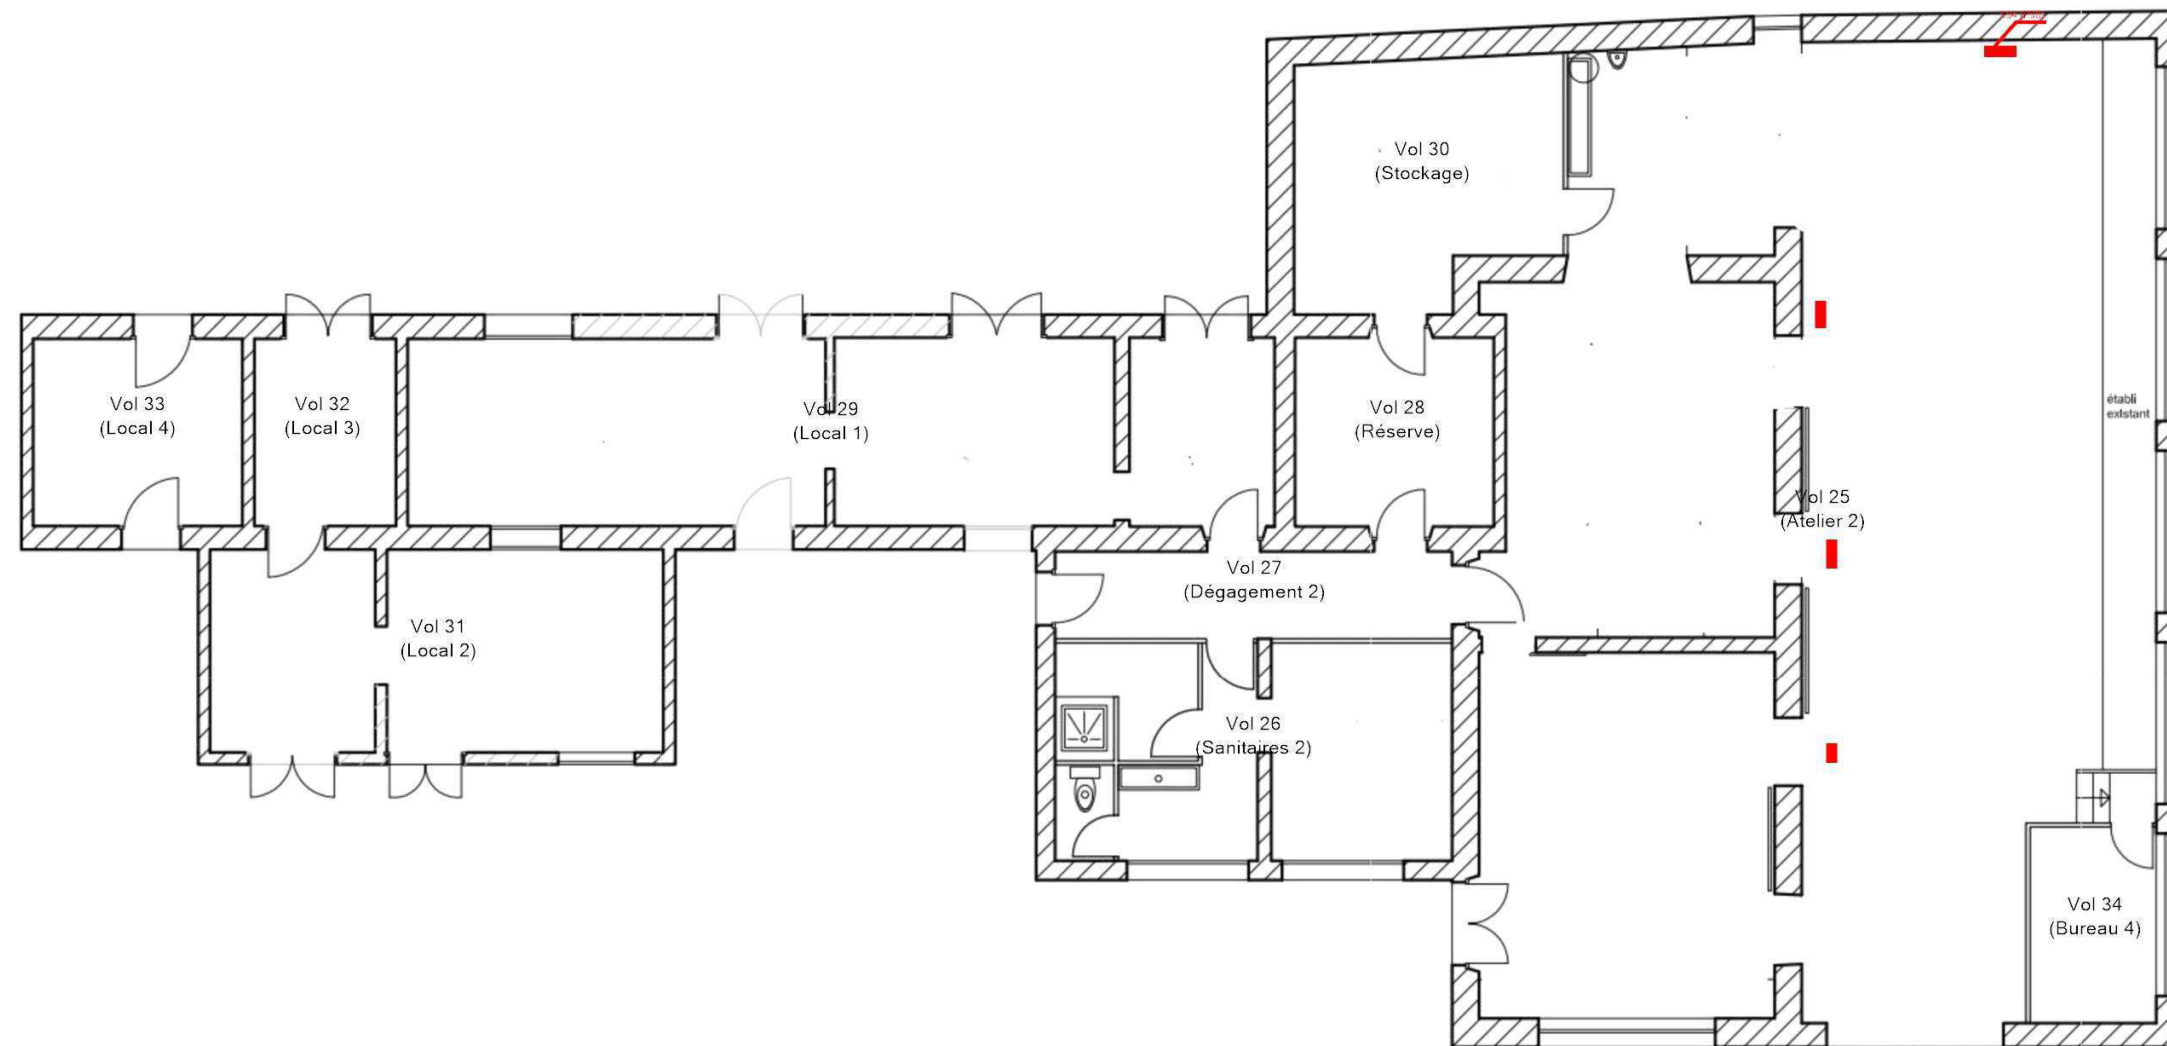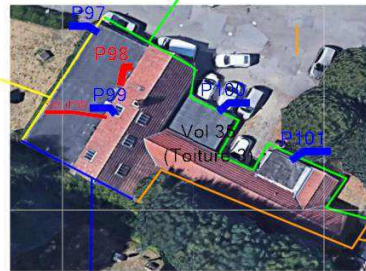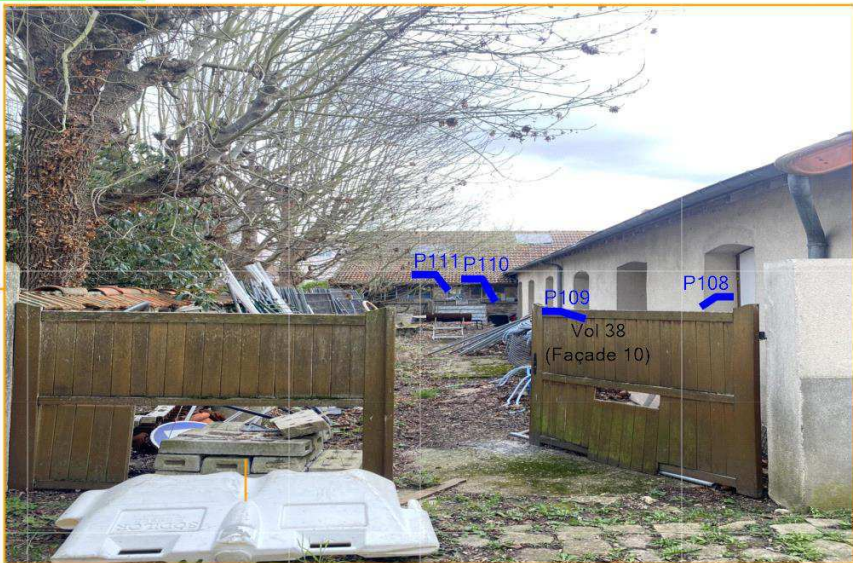P98 : Conduits de cheminée




EXTÉRIEUR ATELIER MECANIQUE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002ER403193-1	
    				Légende	
					Localisation dun prélèvement positif
					Localisation dun prélèvement négatif
					Localisation dun sondage positif
	Adresse du bien		Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	220 RUE FRANÇOIS MANSART 78370 PLAISIR		démolition-Atelier services techniques	25/04/2026	VIALARD MAXIME





Légende	
	P98 : Conduits de cheminée

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	220 RUE FRANÇOIS MANSART 78370 PLAISIR	démolition-Atelier services techniques	25/04/2026	VIALARD MAXIME

Légende



P98 : Conduits de cheminée

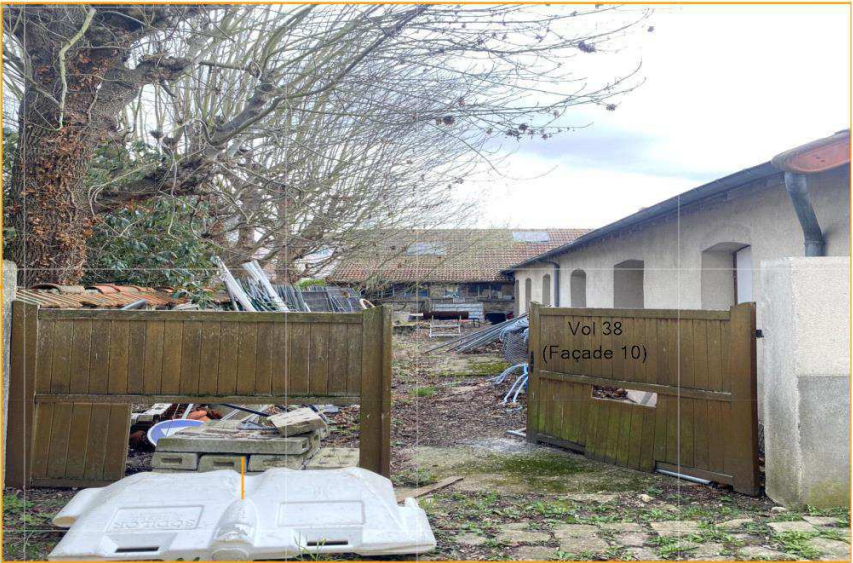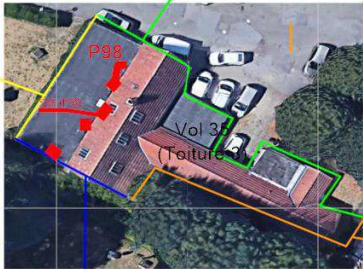

Adresse du bien

220 RUE FRANÇOIS MANSART
78370 PLAISIR

Désignation

démolition-Atelier services techniques

Date intervention

25/04/2026

Technicien intervenant

VIALARD MAXIME

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002ER403193 n°38 - 1 (P38)	Atelier cours et jardins - Vol 16 (Chaufferie)	Prélèvement négatif
002ER403193 n°39 - 1 (P39)	Atelier cours et jardins - Vol 16 (Chaufferie)	Prélèvement négatif
002ER403193 n°40 - 1 (P40)	Atelier cours et jardins - Vol 16 (Chaufferie)	Prélèvement positif
002ER403193 n°41 - 1 (P41)	Atelier cours et jardins - Vol 16 (Chaufferie)	Prélèvement négatif
002ER403193 n°42 - 1 (P42)	Atelier cours et jardins - Vol 20 (Vestiaire)	Prélèvement négatif
002ER403193 n°43 - 1 (P43)	Atelier cours et jardins - Vol 20 (Vestiaire)	Prélèvement négatif
002ER403193 n°44 - 1 (P44)	Atelier cours et jardins - Vol 20 (Vestiaire)	Prélèvement négatif
002ER403193 n°45 - 1 (P45)	Atelier cours et jardins - Vol 20 (Vestiaire)	Prélèvement négatif
002ER403193 n°46 - 1 (P46)	Atelier cours et jardins - Vol 20 (Vestiaire)	Prélèvement négatif
002ER403193 n°47 - 1 (P47)	Atelier cours et jardins - Vol 20 (Vestiaire)	Prélèvement négatif
002ER403193 n°48 - 1 (P48)	Atelier cours et jardins - Vol 20 (Vestiaire)	Prélèvement négatif
002ER403193 n°49 - 1 (P49)	Atelier cours et jardins - Vol 20 (Vestiaire)	Prélèvement négatif
002ER403193 n°50 - 1 (P50)	Atelier cours et jardins - Vol 14 (Dégagement 1)	Prélèvement négatif
002ER403193 n°51 - 1 (P51)	Atelier cours et jardins - Vol 14 (Dégagement 1)	Prélèvement négatif
002ER403193 n°52 - 1 (P52)	Atelier cours et jardins - Vol 19 (Sanitaires 1)	Prélèvement négatif
002ER403193 n°53 - 1 (P53)	Atelier cours et jardins - Vol 19 (Sanitaires 1)	Prélèvement négatif
002ER403193 n°54 - 1 (P54)	Atelier cours et jardins - Vol 19 (Sanitaires 1)	Prélèvement négatif
002ER403193 n°55 - 1 (P55)	Atelier cours et jardins - Vol 18 (Atelier 1)	Prélèvement négatif
002ER403193 n°56 - 1 (P56)	Atelier cours et jardins - Vol 17 (Bureau 3)	Prélèvement négatif
002ER403193 n°57 - 1 (P57)	Atelier cours et jardins - Vol 17 (Bureau 3)	Prélèvement négatif
002ER403193 n°58 - 1 (P58)	Atelier cours et jardins - Vol 17 (Bureau 3)	Prélèvement négatif
002ER403193 n°59 - 1 (P59)	Atelier cours et jardins - Vol 17 (Bureau 3)	Prélèvement négatif
002ER403193 n°71 - 1 (P71)	Atelier mecanique plomberie serruerie - Vol 25 (Atelier 2)	Prélèvement négatif
002ER403193 n°72 - 1 (P72)	Atelier mecanique plomberie serruerie - Vol 25 (Atelier 2)	Prélèvement négatif
002ER403193 n°73 - 1 (P73)	Atelier mecanique plomberie serruerie - Vol 25 (Atelier 2)	Prélèvement négatif

002ER403193 n°74 - 1 (P74)	Atelier mecanique plomberie serruerie - Vol 34 (Bureau 4)	Prélevement négatif
002ER403193 n°75 - 1 (P75)	Atelier mecanique plomberie serruerie - Vol 25 (Atelier 2)	Prélevement négatif
002ER403193 n°76 - 1 (P76)	Atelier mecanique plomberie serruerie - Vol 34 (Bureau 4)	Prélevement négatif
002ER403193 n°77 - 1 (P77)	Atelier mecanique plomberie serruerie - Vol 25 (Atelier 2)	Prélevement négatif
002ER403193 n°78 - 1 (P78)	Atelier mecanique plomberie serruerie - Vol 25 (Atelier 2)	Prélevement négatif
002ER403193 n°79 - 1 (P79)	Atelier mecanique plomberie serruerie - Vol 25 (Atelier 2)	Prélevement négatif
002ER403193 n°80 - 1 (P80)	Atelier mecanique plomberie serruerie - Vol 25 (Atelier 2)	Prélevement négatif
002ER403193 n°81 - 1 (P81)	Atelier mecanique plomberie serruerie - Vol 27 (Dégagement 2)	Prélevement négatif
002ER403193 n°82 - 1 (P82)	Atelier mecanique plomberie serruerie - Vol 27 (Dégagement 2)	Prélevement négatif
002ER403193 n°83 - 1 (P83)	Atelier mecanique plomberie serruerie - Vol 27 (Dégagement 2)	Prélevement négatif
002ER403193 n°84 - 1 (P84)	Atelier mecanique plomberie serruerie - Vol 27 (Dégagement 2)	Prélevement négatif
002ER403193 n°85 - 1 (P85)	Atelier mecanique plomberie serruerie - Vol 26 (Sanitaires 2)	Prélevement négatif
002ER403193 n°86 - 1 (P86)	Atelier mecanique plomberie serruerie - Vol 26 (Sanitaires 2)	Prélevement négatif
002ER403193 n°87 - 1 (P87)	Atelier mecanique plomberie serruerie - Vol 27 (Dégagement 2)	Prélevement négatif
002ER403193 n°88 - 1 (P88)	Atelier mecanique plomberie serruerie - Vol 27 (Dégagement 2)	Prélevement négatif
002ER403193 n°89 - 1 (P89)	Atelier mecanique plomberie serruerie - Vol 27 (Dégagement 2)	Prélevement négatif
002ER403193 n°90 - 1 (P90)	Atelier mecanique plomberie serruerie - Vol 27 (Dégagement 2)	Prélevement négatif
002ER403193 n°91 - 1 (P91)	Atelier mecanique plomberie serruerie - Vol 27 (Dégagement 2)	Prélevement négatif
002ER403193 n°92 - 1 (P92)	Atelier mecanique plomberie serruerie - Vol 27 (Dégagement 2)	Prélevement négatif
002ER403193 n°93 - 1 (P93)	Atelier mecanique plomberie serruerie - Vol 29 (Local 1)	Prélevement négatif

002ER403193 n°94 - 1 (P94)	Atelier mecanique plomberie serruerie - Vol 29 (Local 1)	Prélevement négatif
002ER403193 n°95 - 1 (P95)	Atelier mecanique plomberie serruerie - Vol 29 (Local 1)	Prélevement négatif
002ER403193 n°96 - 1 (P96)	Atelier mecanique plomberie serruerie - Vol 29 (Local 1)	Prélevement négatif
S92 - 2 (S92)	Atelier mecanique plomberie serruerie - Vol 29 (Local 1)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S93 - 2 (S93)	Atelier mecanique plomberie serruerie - Vol 28 (Réserve)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S96 - 2 (S96)	Atelier mecanique plomberie serruerie - Vol 28 (Réserve)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002ER403193 n°12 - 1 (P12)	Combles - Vol 6 (Reponsable 1)	Prélevement négatif
002ER403193 n°13 - 1 (P13)	Combles - Vol 6 (Reponsable 1)	Prélevement négatif
002ER403193 n°14 - 1 (P14)	Combles - Vol 6 (Reponsable 1)	Prélevement négatif
002ER403193 n°15 - 1 (P15)	Combles - Vol 6 (Reponsable 1)	Prélevement négatif
002ER403193 n°16 - 1 (P16)	Combles - Vol 6 (Reponsable 1)	Prélevement négatif
002ER403193 n°17 - 1 (P17)	Combles - Vol 6 (Reponsable 1)	Prélevement négatif
002ER403193 n°18 - 1 (P18)	Exterieur - Vol 12 (Façade 3)	Prélevement négatif
002ER403193 n°19 - 1 (P19)	Exterieur - Vol 12 (Façade 3)	Prélevement négatif
002ER403193 n°20 - 1 (P20)	Exterieur - Vol 12 (Façade 3)	Prélevement négatif
002ER403193 n°21 - 1 (P21)	Exterieur - Vol 12 (Façade 3)	Prélevement négatif
002ER403193 n°22 - 2 (P22)	Exterieur - Vol 12 (Façade 3)	Prélevement négatif
002ER403193 n°23 - 1 (P23)	Exterieur - Vol 12 (Façade 3)	Prélevement négatif
002ER403193 n°24 - 1 (P24)	Exterieur - Vol 11 (Façade 2)	Prélevement négatif
002ER403193 n°25 - 1 (P25)	Exterieur - Vol 11 (Façade 2)	Prélevement négatif
002ER403193 n°26 - 1 (P26)	Exterieur - Vol 11 (Façade 2)	Prélevement négatif
002ER403193 n°27 - 1 (P27)	Exterieur - Vol 11 (Façade 2)	Prélevement négatif
002ER403193 n°28 - 1 (P28)	Exterieur - Vol 11 (Façade 2)	Prélevement négatif
002ER403193 n°29 - 1 (P29)	Exterieur - Vol 10 (Façade 1)	Prélevement négatif
002ER403193 n°30 - 1 (P30)	Exterieur - Vol 10 (Façade 1)	Prélevement négatif
002ER403193 n°31 - 1 (P31)	Exterieur - Vol 10 (Façade 1)	Prélevement négatif
002ER403193 n°32 - 1 (P32)	Exterieur - Vol 13 (Façade 4)	Prélevement négatif

002ER403193 n°33 - 1 (P33)	Exterieur - Vol 13 (Façade 4)	Prélèvement négatif
002ER403193 n°34 - 1 (P34)	Exterieur - Vol 13 (Façade 4)	Prélèvement négatif
002ER403193 n°35 - 1 (P35)	Exterieur - Vol 13 (Façade 4)	Prélèvement négatif
002ER403193 n°36 - 1 (P36)	Exterieur - Vol 13 (Façade 4)	Prélèvement négatif
002ER403193 n°37 - 1 (P37)	Exterieur - Vol 10 (Façade 1)	Prélèvement négatif
002ER403193 n°97 - 1 (P97)	Extérieur Atelier mécanique - Vol 35 (Toiture 3)	Prélèvement négatif
002ER403193 n°98 - 2 (P98)	Extérieur Atelier mécanique - Vol 35 (Toiture 3)	Prélèvement positif
002ER403193 n°99 - 1 (P99)	Extérieur Atelier mécanique - Vol 35 (Toiture 3)	Prélèvement négatif
002ER403193 n°100 - 1 (P100)	Extérieur Atelier mécanique - Vol 35 (Toiture 3)	Prélèvement négatif
002ER403193 n°101 - 1 (P101)	Extérieur Atelier mécanique - Vol 35 (Toiture 3)	Prélèvement négatif
002ER403193 n°102 - 1 (P102)	Extérieur Atelier mécanique - Vol 36 (Façade 8)	Prélèvement négatif
002ER403193 n°103 - 1 (P103)	Extérieur Atelier mécanique - Vol 36 (Façade 8)	Prélèvement négatif
002ER403193 n°104 - 2 (P104)	Extérieur Atelier mécanique - Vol 37 (Façade 9)	Prélèvement négatif
002ER403193 n°105 - 2 (P105)	Extérieur Atelier mécanique - Vol 37 (Façade 9)	Prélèvement négatif
002ER403193 n°106 - 1 (P106)	Extérieur Atelier mécanique - Vol 37 (Façade 9)	Prélèvement négatif
002ER403193 n°107 - 1 (P107)	Extérieur Atelier mécanique - Vol 37 (Façade 9)	Prélèvement négatif
002ER403193 n°108 - 1 (P108)	Extérieur Atelier mécanique - Vol 38 (Façade 10)	Prélèvement négatif
002ER403193 n°109 - 2 (P109)	Extérieur Atelier mécanique - Vol 38 (Façade 10)	Prélèvement négatif
002ER403193 n°110 - 2 (P110)	Extérieur Atelier mécanique - Vol 38 (Façade 10)	Prélèvement négatif
002ER403193 n°111 - 1 (P111)	Extérieur Atelier mécanique - Vol 38 (Façade 10)	Prélèvement négatif
002ER403193 n°60 - 1 (P60)	Extérieur cours et jardins - Vol 24 (Façade 7)	Prélèvement négatif
002ER403193 n°61 - 1 (P61)	Extérieur cours et jardins - Vol 24 (Façade 7)	Prélèvement négatif
002ER403193 n°62 - 1 (P62)	Extérieur cours et jardins - Vol 24 (Façade 7)	Prélèvement négatif
002ER403193 n°63 - 1 (P63)	Extérieur cours et jardins - Vol 23 (Façade 6)	Prélèvement négatif
002ER403193 n°64 - 1 (P64)	Extérieur cours et jardins - Vol 23 (Façade 6)	Prélèvement négatif
002ER403193 n°65 - 1 (P65)	Extérieur cours et jardins - Vol 23 (Façade 6)	Prélèvement négatif
002ER403193 n°66 - 1 (P66)	Extérieur cours et jardins - Vol 23 (Façade 6)	Prélèvement négatif
002ER403193 n°67 - 1 (P67)	Extérieur cours et jardins - Vol 23 (Façade 6)	Prélèvement positif
002ER403193 n°68 - 1 (P68)	Extérieur cours et jardins - Vol 22 (Façade 5)	Prélèvement négatif
002ER403193 n°69 - 1 (P69)	Extérieur cours et jardins - Vol 22 (Façade 5)	Prélèvement négatif

002ER403193 n°70 - 1 (P70)	Extérieur cours et jardins - Vol 22 (Façade 5)	Prélevement négatif
002ER403193 n°1 - 1 (P1)	RDC - Vol 4 (Maçonnerie)	Prélevement négatif
002ER403193 n°2 - 1 (P2)	RDC - Vol 4 (Maçonnerie)	Prélevement négatif
002ER403193 n°3 - 1 (P3)	RDC - Vol 4 (Maçonnerie)	Prélevement négatif
002ER403193 n°4 - 1 (P4)	RDC - Vol 4 (Maçonnerie)	Prélevement négatif
002ER403193 n°5 - 1 (P5)	RDC - Vol 4 (Maçonnerie)	Prélevement négatif
002ER403193 n°6 - 1 (P6)	RDC - Vol 4 (Maçonnerie)	Prélevement négatif
002ER403193 n°7 - 1 (P7)	RDC - Vol 1 (Menuiserie)	Prélevement négatif
002ER403193 n°8 - 1 (P8)	RDC - Vol 2 (Bureau 1)	Prélevement négatif
002ER403193 n°9 - 1 (P9)	RDC - Vol 2 (Bureau 1)	Prélevement négatif
002ER403193 n°10 - 1 (P10)	RDC - Vol 2 (Bureau 1)	Prélevement négatif
002ER403193 n°11 - 1 (P11)	RDC - Vol 2 (Bureau 1)	Prélevement négatif



002ER403193 n°1 - 1 (P1) - RDC - Vol 4 (Maçonnerie)



002ER403193 n°2 - 1 (P2) - RDC - Vol 4 (Maçonnerie)



002ER403193 n°3 - 1 (P3) - RDC - Vol 4 (Maçonnerie)



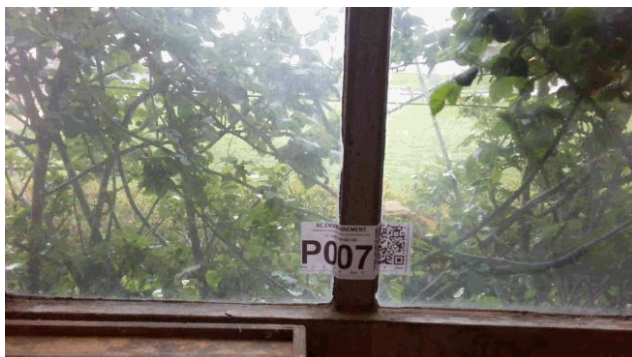
002ER403193 n°4 - 1 (P4) - RDC - Vol 4 (Maçonnerie)



002ER403193 n°5 - 1 (P5) - RDC - Vol 4 (Maçonnerie)



002ER403193 n°6 - 1 (P6) - RDC - Vol 4 (Maçonnerie)



002ER403193 n°7 - 1 (P7) - RDC - Vol 1 (Menuiserie)



002ER403193 n°8 - 1 (P8) - RDC - Vol 2 (Bureau 1)



002ER403193 n°9 - 1 (P9) - RDC - Vol 2 (Bureau 1)



002ER403193 n°10 - 1 (P10) - RDC - Vol 2 (Bureau 1)



002ER403193 n°11 - 1 (P11) - RDC - Vol 2 (Bureau 1)



002ER403193 n°12 - 1 (P12) - Combles - Vol 6
(Reponsable 1)



002ER403193 n°13 - 1 (P13) - Combles - Vol 6
(Reponsable 1)



002ER403193 n°14 - 1 (P14) - Combles - Vol 6
(Reponsable 1)



002ER403193 n°15 - 1 (P15) - Combles - Vol 6
(Reponsable 1)



002ER403193 n°16 - 1 (P16) - Combles - Vol 6
(Reponsable 1)



002ER403193 n°17 - 1 (P17) - Combles - Vol 6
(Reponsable 1)



002ER403193 n°18 - 1 (P18) - Extérieur - Vol 12
(Façade 3)



002ER403193 n°19 - 1 (P19) - Extérieur - Vol 12 (Façade 3)



002ER403193 n°20 - 1 (P20) - Extérieur - Vol 12 (Façade 3)



002ER403193 n°21 - 1 (P21) - Extérieur - Vol 12 (Façade 3)



002ER403193 n°22 - 2 (P22) - Extérieur - Vol 12 (Façade 3)



002ER403193 n°23 - 1 (P23) - Extérieur - Vol 12 (Façade 3)



002ER403193 n°24 - 1 (P24) - Extérieur - Vol 11 (Façade 2)



002ER403193 n°25 - 1 (P25) - Extérieur - Vol 11 (Façade 2)



002ER403193 n°26 - 1 (P26) - Extérieur - Vol 11 (Façade 2)



002ER403193 n°27 - 1 (P27) - Extérieur - Vol 11 (Façade 2)



002ER403193 n°28 - 1 (P28) - Extérieur - Vol 11 (Façade 2)



002ER403193 n°29 - 1 (P29) - Extérieur - Vol 10 (Façade 1)



002ER403193 n°30 - 1 (P30) - Extérieur - Vol 10 (Façade 1)



002ER403193 n°31 - 1 (P31) - Extérieur - Vol 10 (Façade 1)



002ER403193 n°32 - 1 (P32) - Extérieur - Vol 13 (Façade 4)



002ER403193 n°33 - 1 (P33) - Extérieur - Vol 13 (Façade 4)



002ER403193 n°34 - 1 (P34) - Extérieur - Vol 13 (Façade 4)



002ER403193 n°35 - 1 (P35) - Extérieur - Vol 13 (Façade 4)



002ER403193 n°36 - 1 (P36) - Extérieur - Vol 13 (Façade 4)



002ER403193 n°37 - 1 (P37) - Extérieur - Vol 10 (Façade 1)



002ER403193 n°38 - 1 (P38) - Atelier cours et jardins - Vol 16 (Chaufferie)



002ER403193 n°39 - 1 (P39) - Atelier cours et jardins - Vol 16 (Chaufferie)



002ER403193 n°40 - 1 (P40) - Atelier cours et jardins - Vol 16 (Chaufferie)



002ER403193 n°41 - 1 (P41) - Atelier cours et jardins - Vol 16 (Chaufferie)



002ER403193 n°42 - 1 (P42) - Atelier cours et jardins - Vol 20 (Vestiaire)



002ER403193 n°43 - 1 (P43) - Atelier cours et jardins -
Vol 20 (Vestiaire)



002ER403193 n°44 - 1 (P44) - Atelier cours et jardins -
Vol 20 (Vestiaire)



002ER403193 n°45 - 1 (P45) - Atelier cours et jardins -
Vol 20 (Vestiaire)



002ER403193 n°46 - 1 (P46) - Atelier cours et jardins -
Vol 20 (Vestiaire)



002ER403193 n°47 - 1 (P47) - Atelier cours et jardins -
Vol 20 (Vestiaire)



002ER403193 n°48 - 1 (P48) - Atelier cours et jardins -
Vol 20 (Vestiaire)



002ER403193 n°49 - 1 (P49) - Atelier cours et jardins -
Vol 20 (Vestiaire)



002ER403193 n°50 - 1 (P50) - Atelier cours et jardins -
Vol 14 (Dégagement 1)



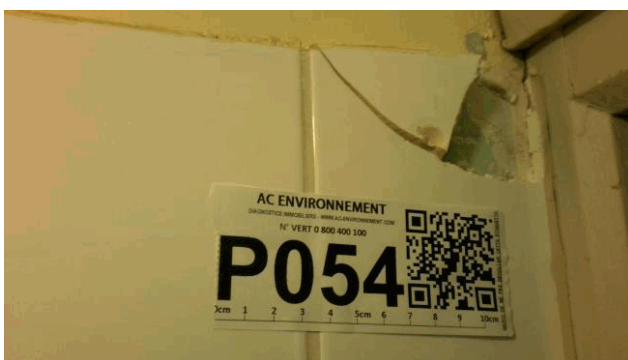
002ER403193 n°51 - 1 (P51) - Atelier cours et jardins -
Vol 14 (Dégagement 1)



002ER403193 n°52 - 1 (P52) - Atelier cours et jardins -
Vol 19 (Sanitaires 1)



002ER403193 n°53 - 1 (P53) - Atelier cours et jardins -
Vol 19 (Sanitaires 1)



002ER403193 n°54 - 1 (P54) - Atelier cours et jardins -
Vol 19 (Sanitaires 1)



002ER403193 n°55 - 1 (P55) - Atelier cours et jardins -
Vol 18 (Atelier 1)



002ER403193 n°56 - 1 (P56) - Atelier cours et jardins -
Vol 17 (Bureau 3)



002ER403193 n°57 - 1 (P57) - Atelier cours et jardins -
Vol 17 (Bureau 3)



002ER403193 n°58 - 1 (P58) - Atelier cours et jardins -
Vol 17 (Bureau 3)



002ER403193 n°59 - 1 (P59) - Atelier cours et jardins -
Vol 17 (Bureau 3)



002ER403193 n°60 - 1 (P60) - Extérieur cours et
jardins - Vol 24 (Façade 7)



002ER403193 n°61 - 1 (P61) - Extérieur cours et jardins
- Vol 24 (Façade 7)



002ER403193 n°62 - 1 (P62) - Extérieur cours et
jardins - Vol 24 (Façade 7)



002ER403193 n°63 - 1 (P63) - Extérieur cours et jardins
- Vol 23 (Façade 6)



002ER403193 n°64 - 1 (P64) - Extérieur cours et
jardins - Vol 23 (Façade 6)



002ER403193 n°65 - 1 (P65) - Extérieur cours et jardins
- Vol 23 (Façade 6)



002ER403193 n°66 - 1 (P66) - Extérieur cours et
jardins - Vol 23 (Façade 6)



002ER403193 n°67 - 1 (P67) - Extérieur cours et jardins
- Vol 23 (Façade 6)



002ER403193 n°68 - 1 (P68) - Extérieur cours et
jardins - Vol 22 (Façade 5)



002ER403193 n°69 - 1 (P69) - Extérieur cours et jardins
- Vol 22 (Façade 5)



002ER403193 n°70 - 1 (P70) - Extérieur cours et
jardins - Vol 22 (Façade 5)



002ER403193 n°71 - 1 (P71) - Atelier mecanique
plomberie serruerie - Vol 25 (Atelier 2)



002ER403193 n°72 - 1 (P72) - Atelier mecanique
plomberie serruerie - Vol 25 (Atelier 2)



002ER403193 n°73 - 1 (P73) - Atelier mecanique
plomberie serruerie - Vol 25 (Atelier 2)



002ER403193 n°74 - 1 (P74) - Atelier mecanique
plomberie serruerie - Vol 34 (Bureau 4)



002ER403193 n°75 - 1 (P75) - Atelier mecanique
plomberie serruerie - Vol 25 (Atelier 2)



002ER403193 n°76 - 1 (P76) - Atelier mecanique
plomberie serruerie - Vol 34 (Bureau 4)



002ER403193 n°77 - 1 (P77) - Atelier mecanique
plomberie serruerie - Vol 25 (Atelier 2)



002ER403193 n°78 - 1 (P78) - Atelier mecanique
plomberie serruerie - Vol 25 (Atelier 2)



002ER403193 n°79 - 1 (P79) - Atelier mecanique
plomberie serruerie - Vol 25 (Atelier 2)



002ER403193 n°80 - 1 (P80) - Atelier mecanique
plomberie serruerie - Vol 25 (Atelier 2)



002ER403193 n°81 - 1 (P81) - Atelier mecanique
plomberie serruerie - Vol 27 (Dégagement 2)



002ER403193 n°82 - 1 (P82) - Atelier mecanique
plomberie serruerie - Vol 27 (Dégagement 2)



002ER403193 n°83 - 1 (P83) - Atelier mecanique
plomberie serruerie - Vol 27 (Dégagement 2)



002ER403193 n°84 - 1 (P84) - Atelier mecanique
plomberie serruerie - Vol 27 (Dégagement 2)



002ER403193 n°85 - 1 (P85) - Atelier mecanique
plomberie serruerie - Vol 26 (Sanitaires 2)



002ER403193 n°86 - 1 (P86) - Atelier mecanique
plomberie serruerie - Vol 26 (Sanitaires 2)



002ER403193 n°87 - 1 (P87) - Atelier mecanique
plomberie serruerie - Vol 27 (Dégagement 2)



002ER403193 n°88 - 1 (P88) - Atelier mecanique
plomberie serruerie - Vol 27 (Dégagement 2)



002ER403193 n°89 - 1 (P89) - Atelier mecanique
plomberie serruerie - Vol 27 (Dégagement 2)



002ER403193 n°90 - 1 (P90) - Atelier mecanique
plomberie serruerie - Vol 27 (Dégagement 2)



002ER403193 n°91 - 1 (P91) - Atelier mecanique
plomberie serruerie - Vol 27 (Dégagement 2)



002ER403193 n°92 - 1 (P92) - Atelier mecanique
plomberie serruerie - Vol 27 (Dégagement 2)



002ER403193 n°93 - 1 (P93) - Atelier mecanique
plomberie serruerie - Vol 29 (Local 1)



002ER403193 n°94 - 1 (P94) - Atelier mecanique
plomberie serruerie - Vol 29 (Local 1)



002ER403193 n°95 - 1 (P95) - Atelier mecanique
plomberie serruerie - Vol 29 (Local 1)



002ER403193 n°96 - 1 (P96) - Atelier mecanique
plomberie serruerie - Vol 29 (Local 1)



002ER403193 n°97 - 1 (P97) - Extérieur Atelier
mecanique - Vol 35 (Toiture 3)



002ER403193 n°98 - 2 (P98) - Extérieur Atelier
mecanique - Vol 35 (Toiture 3)



002ER403193 n°99 - 1 (P99) - Extérieur Atelier
mecanique - Vol 35 (Toiture 3)



002ER403193 n°100 - 1 (P100) - Extérieur Atelier
mecanique - Vol 35 (Toiture 3)



002ER403193 n°101 - 1 (P101) - Extérieur Atelier
mecanique - Vol 35 (Toiture 3)



002ER403193 n°102 - 1 (P102) - Extérieur Atelier
mecanique - Vol 36 (Façade 8)



002ER403193 n°103 - 1 (P103) - Extérieur Atelier
mecanique - Vol 36 (Façade 8)



002ER403193 n°104 - 2 (P104) - Extérieur Atelier
mecanique - Vol 37 (Façade 9)



002ER403193 n°105 - 2 (P105) - Extérieur Atelier
mecanique - Vol 37 (Façade 9)



002ER403193 n°106 - 1 (P106) - Extérieur Atelier
mecanique - Vol 37 (Façade 9)



002ER403193 n°107 - 1 (P107) - Extérieur Atelier
mecanique - Vol 37 (Façade 9)



002ER403193 n°108 - 1 (P108) - Extérieur Atelier
mecanique - Vol 38 (Façade 10)



002ER403193 n°109 - 2 (P109) - Extérieur Atelier
mecanique - Vol 38 (Façade 10)



002ER403193 n°110 - 2 (P110) - Extérieur Atelier
mecanique - Vol 38 (Façade 10)



002ER403193 n°111 - 1 (P111) - Extérieur Atelier
mecanique - Vol 38 (Façade 10)



S92 - 2 (S92) - Atelier mecanique plomberie serruerie -
Vol 29 (Local 1)



S93 - 2 (S93) - Atelier mecanique plomberie serruerie -
Vol 28 (Réserve)



S96 - 2 (S96) - Atelier mecanique plomberie serruerie -
Vol 28 (Réserve)

ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif Amiante

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
002ER403193 n°1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Gris / Beige / Blanc	RDC - Vol 4 (Maçonnerie)	
002ER403193 n°2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	RDC - Vol 4 (Maçonnerie)	
002ER403193 n°3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	RDC - Vol 4 (Maçonnerie)	
002ER403193 n°4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Dur - Gris	RDC - Vol 4 (Maçonnerie)	
002ER403193 n°5	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic - Dur - Beige	RDC - Vol 4 (Maçonnerie)	
002ER403193 n°6	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic - Dur - Gris	RDC - Vol 4 (Maçonnerie)	
002ER403193 n°7	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic - Dur - Marron	RDC - Vol 1 (Menuiserie)	
002ER403193 n°8	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic - Effritable - Beige	RDC - Vol 2 (Bureau 1)	
002ER403193 n°9 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Beige	RDC - Vol 2 (Bureau 1)	
002ER403193 n°9 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Souple - Jaune	RDC - Vol 2 (Bureau 1)	
002ER403193 n°9 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage - Dur - Gris	RDC - Vol 2 (Bureau 1)	
002ER403193 n°10	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	RDC - Vol 2 (Bureau 1)	
002ER403193 n°11	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Gris / Beige / Blanc	RDC - Vol 2 (Bureau 1)	
002ER403193 n°12	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Combles - Vol 6 (Reponsable 1)	
002ER403193 n°13	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Combles - Vol 6 (Reponsable 1)	
002ER403193 n°14	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic - Dur - Beige	Combles - Vol 6 (Reponsable 1)	
002ER403193 n°15	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic - Dur - Beige	Combles - Vol 6 (Reponsable 1)	
002ER403193 n°16 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Marron	Combles - Vol 6 (Reponsable 1)	

002ER403193 n°16 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Souple - Jaune	Combles - Vol 6 (Reponsable 1)
002ER403193 n°16 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage - Dur - Gris	Combles - Vol 6 (Reponsable 1)
002ER403193 n°17	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Mortier - Souple / Dur Fibreux - Jaune / Gris	Combles - Vol 6 (Reponsable 1)
002ER403193 n°18	Façades	Murs	Mortier - Dur - Gris	Exterieur - Vol 12 (Façade 3)
002ER403193 n°19	Façades	Murs	Mortier - Dur - Gris	Exterieur - Vol 12 (Façade 3)
002ER403193 n°20	Façades	Appui de fenêtre	Mortier - Dur - Gris	Exterieur - Vol 12 (Façade 3)
002ER403193 n°21	Façades	Menuiseries	Mastic - Dur - Beige	Exterieur - Vol 12 (Façade 3)
002ER403193 n°22	Façades	Appui de fenêtre	Mortier - Dur - Gris	Exterieur - Vol 12 (Façade 3)
002ER403193 n°23	Façades	Menuiseries	Mastic - Effritable - Beige	Exterieur - Vol 12 (Façade 3)
002ER403193 n°24	Façades	Murs	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Marron / Gris	Exterieur - Vol 11 (Façade 2)
002ER403193 n°25	Façades	Murs	Mortier - Dur - Gris	Exterieur - Vol 11 (Façade 2)
002ER403193 n°26	Façades	Murs	Mortier - Dur - Gris	Exterieur - Vol 11 (Façade 2)
002ER403193 n°27	Façades	Appui de fenêtre	Mortier - Dur - Gris	Exterieur - Vol 11 (Façade 2)
002ER403193 n°28	Façades	Menuiseries	Mastic - Dur - Beige	Exterieur - Vol 11 (Façade 2)
002ER403193 n°29	Façades	Menuiseries	Mastic - Dur - Beige	Exterieur - Vol 10 (Façade 1)
002ER403193 n°30	Façades	Appui de fenêtre	Mortier - Dur - Gris	Exterieur - Vol 10 (Façade 1)
002ER403193 n°31	Façades	Murs	Mortier - Dur - Gris	Exterieur - Vol 10 (Façade 1)
002ER403193 n°32	Façades	Murs	Mortier - Dur - Gris	Exterieur - Vol 13 (Façade 4)
002ER403193 n°33	Façades	Appui de fenêtre	Mortier - Dur - Gris	Exterieur - Vol 13 (Façade 4)
002ER403193 n°34	Façades	Appui de fenêtre	Mortier / Matériau - Dur / Dur - Gris / Rouge	Exterieur - Vol 13 (Façade 4)
002ER403193 n°35	Façades	Menuiseries	Mastic - Effritable - Beige	Exterieur - Vol 13 (Façade 4)
002ER403193 n°36	Façades	Menuiseries	Mastic - Effritable - Beige	Exterieur - Vol 13 (Façade 4)
002ER403193 n°37	Façades	Menuiseries	Mortier / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Jaune	Exterieur - Vol 10 (Façade 1)
002ER403193 n°38	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Mortier - Dur - Gris	Atelier cours et jardins - Vol 16 (Chaufferie)
002ER403193 n°39	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Toile / Plâtre / Laine - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Jaune	Atelier cours et jardins - Vol 16 (Chaufferie)

002ER403193 n°40	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Peinture / Joint de bride - Effritable / Fibreux Effritable - Rouge / Beige	Atelier cours et jardins - Vol 16 (Chaufferie)
002ER403193 n°41	Façades	Menuiseries	Joint - Souple - Blanc	Atelier cours et jardins - Vol 16 (Chaufferie)
002ER403193 n°42	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Faux-plafond - Effritable Fibreux - Blanc Beige	Atelier cours et jardins - Vol 20 (Vestiaire)
002ER403193 n°43	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Bleu	Atelier cours et jardins - Vol 20 (Vestiaire)
002ER403193 n°44	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Atelier cours et jardins - Vol 20 (Vestiaire)
002ER403193 n°45	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit / Toile / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Atelier cours et jardins - Vol 20 (Vestiaire)
002ER403193 n°46	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Atelier cours et jardins - Vol 20 (Vestiaire)
002ER403193 n°47	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Atelier cours et jardins - Vol 20 (Vestiaire)
002ER403193 n°48	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris	Atelier cours et jardins - Vol 20 (Vestiaire)
002ER403193 n°49	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Rouge	Atelier cours et jardins - Vol 20 (Vestiaire)
002ER403193 n°50	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Atelier cours et jardins - Vol 14 (Dégagement 1)
002ER403193 n°51	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Atelier cours et jardins - Vol 14 (Dégagement 1)

002ER403193 n°52	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Atelier cours et jardins - Vol 19 (Sanitaires 1)
002ER403193 n°53	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Atelier cours et jardins - Vol 19 (Sanitaires 1)
002ER403193 n°54	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Beige	Atelier cours et jardins - Vol 19 (Sanitaires 1)
002ER403193 n°55	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Gris / Blanc / Marron / Blanc	Atelier cours et jardins - Vol 18 (Atelier 1)
002ER403193 n°56	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Blanc	Atelier cours et jardins - Vol 17 (Bureau 3)
002ER403193 n°57	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Blanc	Atelier cours et jardins - Vol 17 (Bureau 3)
002ER403193 n°58 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris	Atelier cours et jardins - Vol 17 (Bureau 3)
002ER403193 n°58 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Dur - Gris	Atelier cours et jardins - Vol 17 (Bureau 3)
002ER403193 n°59	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Dur - Gris	Atelier cours et jardins - Vol 17 (Bureau 3)
002ER403193 n°60	Façades	Menuiseries	Joint - Souple - Blanc	Extérieur cours et jardins - Vol 24 (Façade 7)
002ER403193 n°61	Façades	Appui de fenêtre	Ciment - Dur - Blanc	Extérieur cours et jardins - Vol 24 (Façade 7)
002ER403193 n°62	Façades	Murs	Ciment - Dur - Blanc	Extérieur cours et jardins - Vol 24 (Façade 7)
002ER403193 n°63	Façades	Menuiseries	Joint - Souple - Blanc	Extérieur cours et jardins - Vol 23 (Façade 6)

002ER403193 n°64	Façades	Menuiseries	Joint - Souple - Blanc	Extérieur cours et jardins - Vol 23 (Façade 6)
002ER403193 n°65	Façades	Appui de fenêtre	Ciment - Dur - Beige	Extérieur cours et jardins - Vol 23 (Façade 6)
002ER403193 n°66	Façades	Murs	Ciment - Dur - Blanc	Extérieur cours et jardins - Vol 23 (Façade 6)
002ER403193 n°67	Equipements divers et accessoires	Bac	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris - 10 bacs en fibre ciment.	Extérieur cours et jardins - Vol 23 (Façade 6)
002ER403193 n°68	Façades	Appui de fenêtre	Ciment - Dur - Blanc	Extérieur cours et jardins - Vol 22 (Façade 5)
002ER403193 n°69	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment - Dur - Gris	Extérieur cours et jardins - Vol 22 (Façade 5)
002ER403193 n°70	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Shingle - Bitumineux - Noir	Extérieur cours et jardins - Vol 22 (Façade 5)
002ER403193 n°71	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Ciment - Effritable - Gris	Atelier mecanique plomberie serrurerie - Vol 25 (Atelier 2)
002ER403193 n°72	Plafond et faux-plafonds	Poutres et charpentes	Enduit / Ciment - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Atelier mecanique plomberie serrurerie - Vol 25 (Atelier 2)
002ER403193 n°73	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Mortier / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Noir	Atelier mecanique plomberie serrurerie - Vol 25 (Atelier 2)
002ER403193 n°74	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Mortier - Effritable - Gris	Atelier mecanique plomberie serrurerie - Vol 34 (Bureau 4)
002ER403193 n°75	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic - Effritable - Beige	Atelier mecanique plomberie serrurerie - Vol 25 (Atelier 2)
002ER403193 n°76	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic - Effritable - Beige	Atelier mecanique plomberie serrurerie - Vol 34 (Bureau 4)
002ER403193 n°77	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon - Bitumineux - Noir	Atelier mecanique plomberie serrurerie - Vol 25 (Atelier 2)
002ER403193 n°78	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - Dur - Blanc	Atelier mecanique plomberie serrurerie - Vol 25 (Atelier 2)
002ER403193 n°79	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau / Plâtre - Effritable / Dur - Gris / Blanc	Atelier mecanique plomberie serrurerie - Vol 25 (Atelier 2)

002ER403193 n°80	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment - Dur - Gris	Atelier mecanique plomberie serrurerie - Vol 25 (Atelier 2)
002ER403193 n°81	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Atelier mecanique plomberie serrurerie - Vol 27 (Dégagement 2)
002ER403193 n°82	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Atelier mecanique plomberie serrurerie - Vol 27 (Dégagement 2)
002ER403193 n°83	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Atelier mecanique plomberie serrurerie - Vol 27 (Dégagement 2)
002ER403193 n°84	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Atelier mecanique plomberie serrurerie - Vol 27 (Dégagement 2)
002ER403193 n°85	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon - Bitumineux - Noir	Atelier mecanique plomberie serrurerie - Vol 26 (Sanitaires 2)
002ER403193 n°86	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Blanc	Atelier mecanique plomberie serrurerie - Vol 26 (Sanitaires 2)
002ER403193 n°87	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Carton - Dur / Souple Fibreux - Blanc / Marron	Atelier mecanique plomberie serrurerie - Vol 27 (Dégagement 2)
002ER403193 n°88	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Atelier mecanique plomberie serrurerie - Vol 27 (Dégagement 2)
002ER403193 n°89 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Blanc	Atelier mecanique plomberie serrurerie - Vol 27 (Dégagement 2)
002ER403193 n°89 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint / Bois - Dur / Fibreux - Gris / Marron	Atelier mecanique plomberie serrurerie - Vol 27 (Dégagement 2)
002ER403193 n°90 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint - Dur - Gris	Atelier mecanique plomberie serrurerie - Vol 27 (Dégagement 2)
002ER403193 n°90 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Blanc	Atelier mecanique plomberie serrurerie - Vol 27 (Dégagement 2)

002ER403193 n°91	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Joint / Mortier - Dur / Dur / Dur - Blanc / Gris / Gris	Atelier mecanique plomberie serruerie - Vol 27 (Dégagement 2)
002ER403193 n°92	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Beige / Beige	Atelier mecanique plomberie serruerie - Vol 27 (Dégagement 2)
002ER403193 n°93	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Gris / Gris	Atelier mecanique plomberie serruerie - Vol 29 (Local 1)
002ER403193 n°94	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Gris / Blanc	Atelier mecanique plomberie serruerie - Vol 29 (Local 1)
002ER403193 n°95	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Dur - Gris	Atelier mecanique plomberie serruerie - Vol 29 (Local 1)
002ER403193 n°96	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Atelier mecanique plomberie serruerie - Vol 29 (Local 1)
002ER403193 n°97	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau - Bitumineux Fibreux - Noir	Extérieur Atelier mecanique - Vol 35 (Toiture 3)
002ER403193 n°98	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris Beige	Extérieur Atelier mecanique - Vol 35 (Toiture 3)
002ER403193 n°99	Façades	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Beige	Extérieur Atelier mecanique - Vol 35 (Toiture 3)
002ER403193 n°100 Phase 1	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Shingle - Bitumineux - Noir	Extérieur Atelier mecanique - Vol 35 (Toiture 3)
002ER403193 n°100 Phase 2	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bande - Bitumineux Fibreux - Noir	Extérieur Atelier mecanique - Vol 35 (Toiture 3)
002ER403193 n°101	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Shingle - Bitumineux - Noir	Extérieur Atelier mecanique - Vol 35 (Toiture 3)
002ER403193 n°102	Façades	Menuiseries	Matériau - Effritable - Blanc Gris	Extérieur Atelier mecanique - Vol 36 (Façade 8)
002ER403193 n°103	Façades	Appui de fenêtre	Béton - Dur - Gris	Extérieur Atelier mecanique - Vol 36 (Façade 8)
002ER403193 n°104	Façades	Appui de fenêtre	Mortier - Dur - Gris	Extérieur Atelier mecanique - Vol 37 (Façade 9)
002ER403193 n°105	Façades	Appui de fenêtre	Béton - Dur - Gris	Extérieur Atelier mecanique - Vol 37 (Façade 9)
002ER403193 n°106	Façades	Appui de fenêtre	Béton - Dur - Gris	Extérieur Atelier mecanique - Vol 37 (Façade 9)

002ER403193 Façades n°107	Murs	Enduit / Béton - Dur / Dur - Beige / Gris	Extérieur Atelier mecanique - Vol 37 (Façade 9)
002ER403193 Façades n°108	Murs	Enduit - Dur - Beige	Extérieur Atelier mecanique - Vol 38 (Façade 10)
002ER403193 Façades n°109	Appui de fenêtre	Enduit / Béton - Dur / Dur - Beige / Gris	Extérieur Atelier mecanique - Vol 38 (Façade 10)
002ER403193 Façades n°110	Appui de fenêtre	Béton - Dur - Gris	Extérieur Atelier mecanique - Vol 38 (Façade 10)
002ER403193 Façades n°111	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Beige	Extérieur Atelier mecanique - Vol 38 (Façade 10)

CHANTIER

COORDONNÉES DESTINATAIRE

Référence C012023637090
Adresse Commande : 002ER403193
Affaire : démolition-Atelier services techniques
220 RUE FRANÇOIS MANSART
78370 PLAISIR

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 30/03/2023

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC012023637090 RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	AC Environnement
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) ⁽¹⁾ : Morphologie et critères optiques <i>La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse. (*)</i> Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) ⁽²⁾ : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique <i>La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse</i>
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002ER403193_001

Référence labo	PM05471104	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	28/03/2023
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 4 (Maçonnerie)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description Aspect, Texture, Couleur	MOLP			MET				Résultat		
			Nb de préparation Lames examinées	Analyste			Nb de préparation Grilles examinées	Analyste				
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	Acétone			1	2	MRO	Présence d'amiante Non détecté
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-							
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-							
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET						

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER403193_002

Référence labo	PM05471105	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	28/03/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 4 (Maçonnerie)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat		
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste		Attaque chimique	Nb de préparation Grilles examinées	Analyste		Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-						
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER403193_003

Référence labo	PM05471106	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	28/03/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 4 (Maçonnerie)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat		
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique			Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone			1	2	MRO	Non détecté ●
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-							
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-							
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET						

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER403193_004

Référence labo	PM05471107	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 4 (Maçonnerie)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat			
			Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste					
		Aspect, Texture, Couleur				Attaque chimique				Présence d'amiante			
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone			2	2	JFA	Non détecté	●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET							

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER403193_005

Référence labo	PM05471108	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	28/03/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 4 (Maçonnerie)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante			
1	1	Mastic Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER403193_006

Référence labo	PM05471109	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	28/03/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 4 (Maçonnerie)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat		
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste	Attaque chimique			Nb de préparation Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mastic Dur Gris	-	-	Acétone			1	2	MRO	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET						

Remarque concernant l'analyse RAS



Référence échantillon : 002ER403193_007

Référence labo	PM05471110	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	28/03/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 1 (Menuiserie)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Mastic Dur Marron	-	-	-	Acétone	1	2	MRO
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP		1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER403193_008

Référence labo	PM05471111	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	28/03/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 2 (Bureau 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Mastic Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MRO
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP		1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER403193_009

Référence labo	PM05471112	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 2 (Bureau 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Revêtement Souple Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MRO
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	MRO
3	3	Ragréage Dur Gris	-	-	-	Acétone	2	2	JFA
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP		3 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER403193_010

Référence labo	PM05471113	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	28/03/2023
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 2 (Bureau 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MRO
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP		1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.



Référence échantillon : 002ER403193_011

Référence labo	PM05471114
Date du prélèvement	23/03/2023
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 2 (Bureau 1)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	28/03/2023

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MRO
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-				
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER403193_012

Référence labo	PM05471115
Date du prélèvement	23/03/2023
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Panneaux collés
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 6 (Reponsable 1)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	29/03/2023

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	JFA
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	NNZ				
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3, 4 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER403193_013

Référence labo	PM05471116
Date du prélèvement	23/03/2023
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 6 (Reponsable 1)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	28/03/2023

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MRO
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER403193_014

Référence labo	PM05471117
Date du prélèvement	23/03/2023
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 6 (Reponsable 1)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	28/03/2023

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Mastic Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MRO
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS



Référence échantillon : 002ER403193_015

Référence labo	PM05471118	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	28/03/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 6 (Reponsable 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Nb de préparation	Grilles	examiniées	Analyste	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles	examiniées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mastic Dur Beige	- - -	Acétone	1	2	MRO		Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET					

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER403193_016

Référence labo	PM05471119	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 6 (Reponsable 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Nb de préparation	Grilles	examiniées	Analyste	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles	examiniées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Marron	- - -	Acétone	1	2	MRO		Non détecté ●
2	2	Colle Souple Jaune	- - -	Acétone	1	2	MRO		Non détecté ●
3	3	Ragréage Dur Gris	- - -	Acétone	2	2	MGA		Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	3 MET					

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER403193_017

Référence labo	PM05471120	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 6 (Reponsable 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Nb de préparation	Grilles	examiniées	Analyste	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles	examiniées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	- - -	Acétone	2	2	MGA		Non détecté ●
	2	Mortier Dur Fibreux Gris	- - -						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER403193_018

Référence labo	PM05471121	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	28/03/2023
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 12 (Façade 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Nb de préparation	Grilles	examiniées	Analyste	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles	examiniées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	- - -	Acétone	1	2	MRO		Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET					

Remarque concernant l'analyse RAS



Référence échantillon : 002ER403193_019

Référence labo PM05471122
 Date du prélèvement 23/03/2023
 Auteur du prélèvement AC Environnement
 Type de prélèvement Façades - Murs - Joint de scellement
 Zone de prélèvement démolition-Atelier services techniques - Vol 12 (Façade 3)
 Remarque concernant le prélèvement RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui
 Analyse réglementaire Oui
 Date d'analyse 28/03/2023

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MRO
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP		1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER403193_020

Référence labo PM05471123
 Date du prélèvement 23/03/2023
 Auteur du prélèvement AC Environnement
 Type de prélèvement Façades - Appui de fenêtre - Eléments en ciment
 Zone de prélèvement démolition-Atelier services techniques - Vol 12 (Façade 3)
 Remarque concernant le prélèvement RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui
 Analyse réglementaire Oui
 Date d'analyse 29/03/2023

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	3	2	BDJ
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP		1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER403193_021

Référence labo PM05471124
 Date du prélèvement 23/03/2023
 Auteur du prélèvement AC Environnement
 Type de prélèvement Façades - Menuiseries - Mastic vitrier
 Zone de prélèvement démolition-Atelier services techniques - Vol 12 (Façade 3)
 Remarque concernant le prélèvement RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui
 Analyse réglementaire Oui
 Date d'analyse 29/03/2023

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Mastic Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	SME
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP		1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER403193_022

Référence labo PM05471125
 Date du prélèvement 23/03/2023
 Auteur du prélèvement AC Environnement
 Type de prélèvement Façades - Appui de fenêtre - Eléments en ciment
 Zone de prélèvement démolition-Atelier services techniques - Vol 12 (Façade 3)
 Remarque concernant le prélèvement RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui
 Analyse réglementaire Oui
 Date d'analyse 29/03/2023

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	2	2	MGA
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP		1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER403193_023

Référence labo	PM05471126
Date du prélèvement	23/03/2023
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 12 (Façade 3)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	29/03/2023

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste		Nb de préparation Grilles examinées	Analyste		Présence d'amiante
1	1	Mastic Effrifiable Beige	-	-	-	1	2	SME	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER403193_024

Référence labo	PM05471127
Date du prélèvement	23/03/2023
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 11 (Façade 2)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	29/03/2023

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste		Nb de préparation Grilles examinées	Analyste		Présence d'amiante
1	1	Peinture Effrifiable Marron	-	-	-	3	2	ISI	Non détecté
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER403193_025

Référence labo	PM05471128
Date du prélèvement	23/03/2023
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Façades - Murs - Joint de scellement
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 11 (Façade 2)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	29/03/2023

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste		Nb de préparation Grilles examinées	Analyste		Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	1	2	SME	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER403193_026

Référence labo	PM05471129
Date du prélèvement	23/03/2023
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 11 (Façade 2)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	29/03/2023

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste		Nb de préparation Grilles examinées	Analyste		Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	1	2	SME	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS



Référence échantillon : 002ER403193_027

Référence labo	PM05471130	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Façades - Appui de fenêtre - Eléments en ciment		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 11 (Façade 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	- - -	Acétone	1 2 MOK
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER403193_028

Référence labo	PM05471131	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	28/03/2023
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 11 (Façade 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Mastic Dur Beige	- - -	Acétone	1 2 MRO
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER403193_029

Référence labo	PM05471132	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	28/03/2023
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 10 (Façade 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Mastic Dur Beige	- - -	Acétone	1 2 MRO
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER403193_030

Référence labo	PM05471133	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	28/03/2023
Type de prélèvement	Façades - Appui de fenêtre - Eléments en ciment		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 10 (Façade 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	- - -	Acétone	1 2 MRO
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse RAS



Référence échantillon : 002ER403193_031

Référence labo	PM05471134	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	28/03/2023
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 10 (Façade 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat
			Nb de préparation Lames examinées	Analyse		Attaque chimique	Nb de préparation Grilles examinées	Analyse		
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-		Acétone	1	2	HUM
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				●

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER403193_032

Référence labo	PM05471135	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 13 (Façade 4)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat				
		Nb de préparation Lames examinées Analyse			Attaque chimique			Nb de préparation Grilles examinées Analyse			Présence d'amiante		
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone			1	2	SME	Non détecté	●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET							

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER403193_033

Référence labo	PM05471136	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Façades - Appui de fenêtre - Eléments en ciment		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 13 (Façade 4)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat		
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyse	Attaque chimique	Nb de préparation Grilles examinées	Analyse	Présence d'amiante			
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	SME	Non détecté	●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER403193_034

Référence labo	PM05471137	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Façades - Appui de fenêtre - Eléments en ciment		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 13 (Façade 4)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP		MET				Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyse	Attaque chimique	Nb de préparation Grilles examinées	Analyse	Présence d'amiante	
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	Acétone	1	2	SME	Non détecté
	2	Matériau Dur Rouge	-	-		-			
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET				

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.



Référence échantillon : 002ER403193_035

Référence labo PM05471138
 Date du prélèvement 23/03/2023
 Auteur du prélèvement AC Environnement
 Type de prélèvement Façades - Menuiseries - Joint de structure
 Zone de prélèvement démolition-Atelier services techniques - Vol 13 (Façade 4)
 Remarque concernant le prélèvement RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui
 Analyse réglementaire Oui
 Date d'analyse 29/03/2023

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Mastic Effritable Beige	-	-	-	Acétone	2	2	MGA
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER403193_036

Référence labo PM05471139
 Date du prélèvement 23/03/2023
 Auteur du prélèvement AC Environnement
 Type de prélèvement Façades - Menuiseries - Mastic vitrier
 Zone de prélèvement démolition-Atelier services techniques - Vol 13 (Façade 4)
 Remarque concernant le prélèvement RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui
 Analyse réglementaire Oui
 Date d'analyse 29/03/2023

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Mastic Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	SME
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER403193_037

Référence labo PM05471140
 Date du prélèvement 23/03/2023
 Auteur du prélèvement AC Environnement
 Type de prélèvement Façades - Menuiseries - Joint de structure
 Zone de prélèvement démolition-Atelier services techniques - Vol 10 (Façade 1)
 Remarque concernant le prélèvement RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui
 Analyse réglementaire Oui
 Date d'analyse 29/03/2023

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	2	2	JFA
	2	Matériau Effritable Jaune	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER403193_038

Référence labo PM05471141
 Date du prélèvement 23/03/2023
 Auteur du prélèvement AC Environnement
 Type de prélèvement Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduit de rebouchage
 Zone de prélèvement démolition-Atelier services techniques - Vol 16 (Chaufferie)
 Remarque concernant le prélèvement RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui
 Analyse réglementaire Oui
 Date d'analyse 28/03/2023

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	HUM
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS



Référence échantillon : 002ER403193_039

Référence labo	PM05471142	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Calorifugeage		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 16 (Chaufferie)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste					
						Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Toile Souple Fibreux Blanc	1	1	NNZ	Acétone	1	2	MGA	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Laine Souple Fibreux Jaune	1	1	NNZ					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			2 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.
	Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER403193_040

Référence labo	PM05471143	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Joint de bride		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 16 (Chaufferie)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Rouge	-	-	-	Acétone	1	1	MGA	Chrysotile
	2	Joint de bride Fibreux Effritable Beige	1	1	NNZ					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.
-------------------------------	---

Référence échantillon : 002ER403193_041

Référence labo	PM05471144	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	28/03/2023
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 16 (Chaufferie)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames	examinées	Analyste				
						Nb de préparation Grilles	examinées	Analyste	
1	1	Joint Souple Blanc	-	-	-	Acétone			Présence d'amiante
						1	2	HUM	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET				

Remarque concernant l'analyse	RAS
-------------------------------	-----

Référence échantillon : 002ER403193_042

Référence labo	PM05471145	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 20 (Vestiaire)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

		Description	MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames	examinées	Analyste					
						Attaque chimique				Présence d'amiante
1	1	Faux-plafond Effritable Fibreux Blanc Beige	2	2	NNZ	Acétone				Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.
-------------------------------	---



Référence échantillon : 002ER403193_043

Référence labo	PM05471146
Date du prélèvement	23/03/2023
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 20 (Vestiaire)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	28/03/2023

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	HUM
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Plâtre Effritable Bleu	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER403193_044

Référence labo	PM05471147
Date du prélèvement	23/03/2023
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 20 (Vestiaire)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	29/03/2023

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MGA
	2	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	NNZ				
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER403193_045

Référence labo	PM05471148
Date du prélèvement	23/03/2023
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 20 (Vestiaire)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	29/03/2023

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MGA
	2	Toile Souple Fibreux Blanc	1	1	NNZ				
	3	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	NNZ				
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			2 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3, 4 non dissociables analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3, 4 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER403193_046

Référence labo	PM05471149	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	28/03/2023
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 20 (Vestiaire)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste		Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	HUM	Non détecté	
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse

Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Couche non-analysée : Carrelage Dur Beige

Référence échantillon : 002ER403193_047

Référence labo	PM05471150	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	28/03/2023
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 20 (Vestiaire)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Effritable Blanc Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat		
			Nb de préparation Lames examinées	Analyste		Nb de préparation Grilles examinées	Analyste					
		Aspect, Texture, Couleur				Attaque chimique				Présence d'amiante		
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone			1	2	HUM	Non détecté ●
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-							
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET						

Remarque concernant l'analyse

La couche Matériau / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.

Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Couche non-analysée : Carrelage Dur Rouge

Référence échantillon : 002ER403193_048

Référence labo	PM05471151	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	28/03/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 20 (Vestiaire)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que les couches Colle Dur Effritable Gris, Ragréage Dur Effritable Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	1	2	HUM	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse

Couche non-analysée : Carrelage Dur Rouge

Référence échantillon : 002ER403193_049

Référence labo	PM05471152	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	28/03/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage + béton		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 20 (Vestiaire)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Ragréage Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	HUM	Non détecté
	2	Matériau Effritable Rouge	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse

Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.



Référence échantillon : 002ER403193_050

Référence labo	PM05471153	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 14 (Dégagement 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Effritable Blanc Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	- - -	Acétone	Non détecté
	2	Matériau Effritable Blanc	- - -		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse

Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc

Référence échantillon : 002ER403193_051

Référence labo	PM05471154	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Panneaux collés		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 14 (Dégagement 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Enduit Effritable Blanc	- - -	Acétone	Non détecté
	2	Papier Souple Fibreux Beige	1 1 NNZ		
	3	Enduit Effritable Blanc	- - -		
	4	Carton Souple Fibreux Marron	1 1 NNZ		
	5	Plâtre Effritable Blanc	- - -		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			2 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse

Couches 2, 3, 4, 5 non dissociables analysées avec la couche 1.

Couches 1, 2, 3, 4, 5 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différent de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER403193_052

Référence labo	PM05471155	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Non
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Panneaux collés		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 19 (Sanitaires 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	- - -	Acétone	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	- - -		
	3	Papier Souple Fibreux Beige	1 1 NNZ		
	4	Enduit Effritable Blanc	- - -		
	5	Carton Souple Fibreux Marron	1 1 NNZ		
	6	Plâtre Effritable Blanc	- - -		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			2 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse

Couches 2, 3, 4, 5, 6 non dissociables analysées avec la couche 1.

Phase 1 non accréditée car comportant plus de 5 couches.

Analyse non réglementaire : Analyse non accréditée.

Couches 1, 2, 3, 4, 5, 6 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.



Référence échantillon : 002ER403193_053

Référence labo	PM05471156	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Non
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 19 (Sanitaires 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste		Attaque chimique	Nb de préparation Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MGA	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Papier Souple Fibreux Beige	1	1	NNZ					
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	5	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	NNZ					
	6	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			2 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4, 5, 6 non dissociables analysées avec la couche 1. Phase 1 non accréditée car comportant plus de 5 couches. Analyse non réglementaire : Analyse non accréditée. Couches 1, 2, 3, 4, 5, 6 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.
-------------------------------	---

Référence échantillon : 002ER403193_054

Référence labo	PM05471157	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	28/03/2023
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 19 (Sanitaires 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Effritable Blanc Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste		Attaque chimique	Nb de préparation Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	HUM
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc
-------------------------------	---

Référence échantillon : 002ER403193_055

Référence labo	PM05471158	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 18 (Atelier 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste		Attaque chimique	Nb de préparation Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MGA	Non détecté	
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	NNZ						
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4 non dissociables analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3, 4 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.
-------------------------------	--



Référence échantillon : 002ER403193_056

Référence labo	PM05471159	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	28/03/2023
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 17 (Bureau 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	- - -	Acétone	1 2 HUM Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER403193_057

Référence labo	PM05471160	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	28/03/2023
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 17 (Bureau 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	- - -	Acétone	1 2 HUM Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Faïence Dur Bleu

Référence échantillon : 002ER403193_058

Référence labo	PM05471161	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	28/03/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 17 (Bureau 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	- - -	Acétone	1 2 HUM Non détecté
2	2	Mortier Dur Gris	- - -	Acétone	1 2 HUM Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	2 MET	

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Carrelage Dur Bleu

Référence échantillon : 002ER403193_059

Référence labo	PM05471162	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	28/03/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage + béton		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 17 (Bureau 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	- - -	Acétone	1 2 HUM Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse RAS



Référence échantillon : 002ER403193_060

Référence labo	PM05471163	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	28/03/2023
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Joint vitrier		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 24 (Façade 7)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Joint Souple Blanc	- - -	Acétone	1 2 HUM
Non détecté					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER403193_061

Référence labo	PM05471164	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	28/03/2023
Type de prélèvement	Façades - Appui de fenêtre - Eléments en ciment		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 24 (Façade 7)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Ciment Dur Blanc	- - -	Acétone	1 2 ISI
Non détecté					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER403193_062

Référence labo	PM05471165	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	28/03/2023
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 24 (Façade 7)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Ciment Dur Blanc	- - -	Acétone	1 2 ISI
Non détecté					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER403193_063

Référence labo	PM05471166	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	28/03/2023
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Joint vitrier		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 23 (Façade 6)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Joint Souple Blanc	- - -	Acétone	1 2 ISI
Non détecté					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse RAS



Référence échantillon : 002ER403193_064

Référence labo	PM05471167	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	28/03/2023
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Joint d'étanchéité		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 23 (Façade 6)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Joint Souple Blanc	- - -	Acétone	1 2 ISI
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER403193_065

Référence labo	PM05471168	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	28/03/2023
Type de prélèvement	Façades - Appui de fenêtre - Eléments en ciment		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 23 (Façade 6)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Ciment Dur Beige	- - -	Acétone	1 2 ISI
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER403193_066

Référence labo	PM05471169	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	28/03/2023
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 23 (Façade 6)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Ciment Dur Blanc	- - -	Acétone	1 2 ISI
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER403193_067

Référence labo	PM05471170	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Bac - Bac à fleurs		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 23 (Façade 6)		
Remarque concernant le prélèvement	10 bacs en fibre ciment.		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	1 1 NNZ	-	- - -
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		1 MOLP	0 MET

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER403193_068

Référence labo	PM05471171	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	28/03/2023
Type de prélèvement	Façades - Appui de fenêtre - Eléments en ciment		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 22 (Façade 5)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Ciment Dur Blanc	- - -	Acétone	1 2 ISI Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER403193_069

Référence labo	PM05471172	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Joint de scellement		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 22 (Façade 5)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Ciment Dur Gris	- - -	Acétone	1 2 ABA Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER403193_070

Référence labo	PM05471173	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Bardeaux bitumé (type "Shingle")		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 22 (Façade 5)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Shingle Bitumineux Noir	- - -	Chloroforme	1 2 ABA Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER403193_071

Référence labo	PM05471174	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 25 (Atelier 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Ciment Effritable Gris	- - -	Acétone	1 2 ABA Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse RAS



Référence échantillon : 002ER403193_072

Référence labo	PM05471175	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Poutres et charpentes - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 25 (Atelier 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Enduit Effrifiable Blanc	-	-	-	Acétone				Non détecté
	2	Ciment Dur Gris	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	La couche Enduit / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.
-------------------------------	--

Référence échantillon : 002ER403193_073

Référence labo	PM05471176	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 25 (Atelier 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

		Description	MOLP			MET			Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste				Présence d'amiante
1	1	Mortier Effritable Gris	-	-	-	Acétone			Non détecté
	2	Matériau Effritable Noir	-	-	-	1 2 YKA			
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.
-------------------------------	---

Référence échantillon : 002ER403193_074

Référence labo	PM05471177	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 34 (Bureau 4)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mortier Effritable Gris	-	-	-	1	2	YKA	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	RAS
-------------------------------	-----

Référence échantillon : 002ER403193_075

Référence labo	PM05471178	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 25 (Atelier 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mastic Effritable Beige	-	-	-	1	2	YKA	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie et la composition chimique sont différentes de celles des fibres d'amiante.
-------------------------------	---



Référence échantillon : 002ER403193_076

Référence labo	PM05471179	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 34 (Bureau 4)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Mastic Effritable Beige	- - -	Acétone	1 2 YKA Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER403193_077

Référence labo	PM05471180	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Evier - Tampon bitumineux		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 25 (Atelier 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Tampon Bitumineux Noir	- - -	Chloroforme	2 2 JFA Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER403193_078

Référence labo	PM05471181	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 25 (Atelier 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Dur Blanc	- - -	Acétone	1 2 YKA Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER403193_079

Référence labo	PM05471182	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 25 (Atelier 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Gris	- - -	Acétone	1 2 YKA Non détecté
	2	Plâtre Dur Blanc	- - -		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie et la composition chimique sont différentes de celles des fibres d'amiante.



Référence échantillon : 002ER403193_080

Référence labo	PM05471183	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 25 (Atelier 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Ciment Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	YKA
		Présence d'amiante							
		Non détecté							
		●							
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat							
		0 MOLP 1 MET							

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER403193_081

Référence labo	PM05471184	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 27 (Dégagement 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	2	4	ISI
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	NNZ				
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
		Présence d'amiante							
		Non détecté							
		●							
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat							
		1 MOLP 1 MET							

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER403193_082

Référence labo	PM05471185	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 27 (Dégagement 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	YKA
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Mortier Effritable Gris	-	-	-				
		Présence d'amiante							
		Non détecté							
		●							
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat							
		0 MOLP 1 MET							

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER403193_083

Référence labo	PM05471186	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 27 (Dégagement 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	YKA
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER403193_084

Référence labo	PM05471187	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 27 (Dégagement 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MGA
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	NNZ				
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3, 4 non dissociables analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3, 4 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER403193_085

Référence labo	PM05471188	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Evier - Tampon bitumineux		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 26 (Sanitaires 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Tampon Bitumineux Noir	-	-	-	Chloroforme	2	2	TVI
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER403193_086

Référence labo	PM05471189	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 26 (Sanitaires 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Effritable Blanc Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	ABA
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches non-analysées : Faïence Dur Blanc, Carton Souple Fibreux Marron



Référence échantillon : 002ER403193_087

Référence labo	PM05471190	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 27 (Dégagement 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Effritable Blanc Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	- - -	Acétone	1 2 HUM
	2	Carton Souple Fibreux Marron	1 1 NNZ		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.
	Couches non-analysées : Faïence Dur Beige, Peinture Effritable Blanc

Référence échantillon : 002ER403193_088

Référence labo	PM05471191	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Joint entre carrelage		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 27 (Dégagement 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Joint Dur Gris	- - -	Acétone	1 2 TVI
	2	Matériau Effritable Blanc	- - -		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.
-------------------------------	---

Référence échantillon : 002ER403193_089

Référence labo	PM05471192	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 27 (Dégagement 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que les couches Colle Dur Effritable Gris, Ragréage Dur Effritable Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	- - -	Acétone	1 2 TVI
2	2	Joint Dur Gris	- - -	Acétone	1 2 TVI
	3	Bois Fibreux Marron	- - -		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	2 MET	

Remarque concernant l'analyse	Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.
	Couche non-analysée : Carrelage Dur Beige



Référence échantillon : 002ER403193_090

Référence labo	PM05471193	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Join entre carrelage		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 27 (Dégagement 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Joint Dur Gris	-	-	-	1	2	MLA	Non détecté ●
2	2	Colle Dur Blanc	-	-	-	1	2	TVI	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche non-analysée : Carrelage Dur Beige
	Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER403193_091

Référence labo	PM05471194	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage + béton		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 27 (Dégagement 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	1	2	MLA	Non détecté ●
	2	Joint Dur Gris	-	-	-				
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	La couche Colle / Dur / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
	Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.
	Couche non-analysée : Faïence Dur Beige
	Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER403193_092

Référence labo	PM05471195	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 27 (Dégagement 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	1	2	MLA	Non détecté ●
	2	Mastic Effritable Beige	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.
	Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.



Référence échantillon : 002ER403193_093

Référence labo	PM05471196	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 29 (Local 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Gris	- - -	Acétone	1 2 TVI
	2	Mortier Dur Gris	- - -		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER403193_094

Référence labo	PM05471197	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 29 (Local 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc Gris	- - -	Acétone	1 2 TVI
	2	Plâtre Effritable Blanc	- - -		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER403193_095

Référence labo	PM05471198	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 29 (Local 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	- - -	Acétone	1 2 TVI
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER403193_096

Référence labo	PM05471199	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 29 (Local 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Gris	- - -	Acétone	1 2 MLA
	2	Mastic Effritable Beige	- - -		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.



Référence échantillon : 002ER403193_097

Référence labo	PM05471200	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Bardeaux bitumé (type "Shingle")		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 35 (Toiture 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Matériau Bitumineux Fibreux Noir	- - -	Chloroforme	1 2 TVI Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER403193_098

Référence labo	PM05471201	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Eléments ponctuels - Conduits de cheminée		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 35 (Toiture 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris Beige	1 1 NNZ	-	- - - Chrysotile
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP	0 MET	

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER403193_099

Référence labo	PM05471202	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 35 (Toiture 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	- - -	Acétone	1 2 MLA Non détecté
	2	Mastic Dur Beige	- - -		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse

Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Couche non-analysée : Métal Dur Gris Marron

Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER403193_100

Référence labo	PM05471203	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Bardeaux bitumé (type "Shingle")		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 35 (Toiture 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Shingle Bitumineux Noir	- - -	Chloroforme	1 2 TVI Non détecté
2	2	Bande Bitumineux Fibreux Noir	- - -	Chloroforme	1 2 TVI Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	2 MET	

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Aluminium Souple Gris



Référence échantillon : 002ER403193_101

Référence labo	PM05471204	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Bardeaux bitumé (type "Shingle")		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 35 (Toiture 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Shingle Bitumineux Noir	- - -	Chloroforme	1 2 TVI Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Aluminium Souple Gris

Référence échantillon : 002ER403193_102

Référence labo	PM05471205	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 36 (Façade 8)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Blanc Gris	- - -	Acétone	1 2 TVI Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER403193_103

Référence labo	PM05471206	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Façades - Appui de fenêtre - Eléments en ciment		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 36 (Façade 8)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Béton Dur Gris	- - -	Acétone	1 2 TVI Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER403193_104

Référence labo	PM05471207	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Façades - Appui de fenêtre - Joint de scellement		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 37 (Façade 9)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	- - -	Acétone	1 2 TVI Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Brique Dur Marron



Référence échantillon : 002ER403193_105

Référence labo	PM05471208	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Façades - Appui de fenêtre - Eléments en ciment		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 37 (Façade 9)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

		Description	MOLP		MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames	examinées Analyse	Attaque chimique				Présence d'amiante
1	1	Béton Dur Gris	-	-	Acétone				Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET				

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER403193_106

Référence labo	PM05471209	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Façades - Appui de fenêtre - Eléments en ciment		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 37 (Façade 9)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

		Description	MOLP	MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique				Présence d'amiante
1	1	Béton Dur Gris	- - -	Acétone				1 2 TVI Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET				

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER403193_107

Référence labo	PM05471210	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 37 (Façade 9)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Enduit Dur Beige	-	-	Acétone	1	2	Non détecté	
	2	Béton Dur Gris	-	-			TVI		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET				

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER403193_108

Référence labo	PM05471211	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 38 (Façade 10)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

		Description	MOLP	MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique			Nb de préparation Grilles examinées Analyse	Présence d'amiante
1	1	Enduit Dur Beige	- - -	Acétone			1 2 TVI	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET				

Remarque concernant l'analyse RAS



Référence échantillon : 002ER403193_109

Référence labo	PM05471212	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Façades - Appui de fenêtre - Eléments en ciment		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 38 (Façade 10)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Enduit Dur Beige	- - -	Acétone	1 2 TVI
	2	Béton Dur Gris	- - -		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse : La couche Enduit / Dur / Beige est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER403193_110

Référence labo	PM05471213	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Façades - Appui de fenêtre - Eléments en ciment		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 38 (Façade 10)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Béton Dur Gris	- - -	Acétone	1 2 TVI
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER403193_111

Référence labo	PM05471214	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	démolition-Atelier services techniques - Vol 38 (Façade 10)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	- - -	Acétone	1 2 TVI
	2	Mastic Dur Beige	- - -		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence dossier: RSC012023637090

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 20 MOLP et 117 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 117/119

Suppléant Responsable Equipe
Jonathan Marchal






Accréditation
N°1-6940
Portée
Disponible sur
www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.

Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm

(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection

(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection



AC ENVIRONNEMENT - 16 rue Marcel Vigneron - 94110 Arcueil - Fax : 09 81 40 98 73
SIRET : 441 355 914 00264 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2023 au 31/12/2023)

Tél. : 01 58 07 07 20
labs@ac-environnement.fr

L.M.O.F 07.8 V7
PAGE 31 / 31

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance 2026 AC 1/2

Assurance 2026 AC 2/2

Sur T+1
1 bis Place de la Défense - CS 20096
92096 Paris La Défense Cedex
T +33 (0) 1 44 05 00 00
F +33 (0) 1 44 05 00 00



**ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE**

HDI

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity, 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

ENTREPRISE
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° **76208471-30015** couvrant également l'assuré additionnel :

AC ENVIRONNEMENT

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la Santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des érosions bitumineux ; recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat de bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat de l'amiante
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constata de risque d'exposition au plomb (CHPE)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de minérale
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Cairrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Energétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, anciennement ERHMT ou ESRIS)
- Certificat de déconce - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevés de cotes et établissement de plans
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traile
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificat d'Economie d'Energie)
- Etude et réalisation de plans de faisabilité de la démolition et du démantèlement
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements localisés dans l'ancien (diagnostics) Roiban et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Réalisation des franchisés et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.
- Conception, développement de logiciels, progiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous produits et services informatiques
- Autres activités et services informatiques

HDI Global SE
HDI Platz 1, 30559 Hannover, Germany

Commercial Register Hanover
HR Number HR 60320
Registration Office RT 219/236782

Chairman of the Supervisory Board: Tomlin Lee
Chief of Management: Dr. Edgar Paul (Chairman)
Dr. Michaela Schöner, Dr. Dirk Hens, David Hübner

Page 1

1 bis Place de la Défense - C3 2068
92056 Paris La Défense Cedex
T : +33 (0) 1 44 05 00 20
F : +33 (0) 1 44 05 00 06



- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales
- Activités concernant la formation professionnelle
- Développement, animation d'un réseau de franchise.
- Réseaux 3D et réseaux de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures
- Hébergement de données
- Réseaux des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété
- Assistance technique à l'optimisation thermique des bâtiments et procédés.
- Assistance à maîtrise d'ouvrage pour les traitements et sujets liés au plomb

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION /	MONTANT DES GARANTIES
Tous Domaines Confinés (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR par sinistre
Dont	
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Malade professionnelle	2 500 000 EUR par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement (pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorales)	500 000 EUR par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confis	par sinistre 500 000 EUR par année d'assurance
RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS /	
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE	
Tous Domaines Confinés (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	3 000 000 EUR par sinistre et par année d'assurance
Dont	
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 15/01/2026 au 31/12/2026, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisés par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assuré.

Fait à Paris, le lundi 19 janvier 2026 – RE/CT



RCB Signature n°3719662
1 rue de la Défense
92056 Paris La Défense
N°3719662
Tel : +33 (0) 1 44 05 00 20

Commercial Register Hannover
HR Hannover N 50320
VAT registration ID DE 21962782

Chairman of the Supervisory Board: Tordun Loos
Board of Management: Dr. Edgar Puh (Chairman),
Dr. Michael Enders, Dr. Dirk Hoyer, David Kalle,
Dr. Barbara Klemmertz-Berliner, Dr. Thomas Kuhl.

Attestation sur l'honneur



ENVIRONNEMENT

Pour une vie saine et durable

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné **Mme Dominique BISAGA**, présidente de la **SAS AC ENVIRONNEMENT** (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L 271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L 128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L 1334-5 et L 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L 1334-33 du même code, ainsi que l'ensemble des réparages de l'amiante prévu par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L 126-24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L 134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la **SAS AC ENVIRONNEMENT** est souscritrice d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance **HDI** permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare m'avoir assuré au lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation .

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux auteurs de rapports, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 02/01/2025

Dominique BISAGA
Présidente





AC ENVIRONNEMENT
Siège social - 64, rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES

TEL 04 77 44 92 44
01 87 67 54 10
www.ac-environnement.com

SOCOTEC Certification France - 13, cours Valmy
92977 PARIS LA DEFENSE- France - DTI/2107-012

CERTIFICATION INTERNATIONALE

SOCOTEC

CERTIFICAT

N° DT1/2107-012

Certifié par la présente que :

Maxime VIALARD

a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences

DOMAINE TECHNIQUE	TITRE/LE DUREE/LE TYPE(S) DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER	DEBUT DE VALIDITE	FIN DE VALIDITE
AMANTE	Missions de repérage des matériaux et produits des lites A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la lité A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention	11/10/2022	10/10/2029
AMANTE - avec mention	Missions de repérage des matériaux et produits de la lité A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la lité A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 200 personnes ou dans des bâtiments industriels, missions de repérage des matériaux et produits de la lité C, les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confortement	11/10/2022	10/10/2029
CREP	Constat de risque d'épandage au plan (CREP)	12/07/2021	11/07/2028
TERMINES Mitroptode	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment en mitroptode	12/07/2021	11/07/2028

qui ont été réalisés par Socotec Certification France conformément aux entrées ci-dessous :

- le 24 décembre 2021 délivrant ses critères de certification des gabarits de diagnostic technique et des programmes de formation et d'accréditation des organismes de certification

Délivré le 20/02/2024


 Afnor
 CERTIFICATION
 A CERTIFICATION HABILE
 CERTIFIEE PAR L'AFNOR
 www.afnor-cert.com



Thomas Henin, Directeur opérationnel

Ce certificat a été délivré en vertu du certificat SOCOTEC Certification International et matérialise par conséquent dans les limites des certificats délivrés par la Socotec Certification France à l'adresse : www.socotec-certification-international.fr
 SOCOTEC Certification France - 15, avenue Valéry 92017 PARIS LA DEFENSE - France - SAS au capital de 100 000 € - RCS Paris 484 894 330 - www.socotec-certification-international.fr