

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'un immeuble bâti

Mission de repérage réalisée selon les dispositions des articles R1334-19 et R1334-22 du Code de la santé publique, et conformément à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à l'arrêté du 24 Décembre 2021, l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, modifié par l'arrêté du 23 janvier 2020, ainsi qu'à la norme NF X46 - 020 d'août 2017(2ème tirage).

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 220 RUE FRANÇOIS MANSART 78370 PLAISIR

Référence client : démolition-Les Glycines

Désignation : démolition-Les Glycines

Date de construction : En 1997

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : VIALARD MAXIME

Accompagnateur : ()

Date de repérage : 27/04/2026

Numéro attestation : DTI/2107-012

Délivré le : 11/10/2022

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par SOCOTEC Certification France - 13, cours Valmy 92977 PARIS LA DEFENSE- France



A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
CH PLAISIR
220 Rue mansart
78 370 Plaisir

Donneur d'ordre :
Société RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS
le 9 rue Brahms - 12 ème arrondissement
75011 PARIS

A-4 SOCIETE

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 13/05/2026

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 13/05/2026

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION

Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU
DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant

- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable

- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage

- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions

- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

- Annexe : Plans
- Annexe : Reportage photographique
- Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
- Annexe : Prélèvements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Rdc - Vol 1 (Atelier 1)	Rdc - Vol 2 (Vaguemestres)
Rdc - Vol 3 (Dégagement 1)	Rdc - Vol 4 (Atelier 2)
Rdc - Vol 5 (Atelier 3)	Rdc - Vol 6 (Ancien cachot)
Rdc - Vol 7 (Réserve 1)	Rdc - Vol 8 (Atelier 4)
Garage - Vol 9 (Réserve 2)	R+1 - Vol 10 (Dégagement 2)
R+1 - Vol 11 (Atelier 5)	R+1 - Vol 12 (Sas 1)
R+1 - Vol 13 (Atelier 6)	R+1 - Vol 14 (Bureau 1)
R+1 - Vol 15 (Bureau 2)	R+1 - Vol 16 (Atelier 7)
R+1 - Vol 17 (Atelier 8)	R+1 - Vol 18 (Sas 2)
R+1 - Vol 19 (Sanitaires 1)	R+2 - Vol 20 (Dégagement 3)
R+2 - Vol 21 (Combles 1)	R+2 - Vol 22 (Combles 2)
R+2 - Vol 23 (Sanitaires 2)	R+2 - Vol 24 (Combles 3)
R-1 - Vol 25 (Dégagement 4)	R-1 - Vol 26 (Machinerie ascenseur)
R-1 - Vol 27 (Cave 1)	R-1 - Vol 28 (Cave 2)

R-1 - Vol 29 (Cave 3)

R-1 - Vol 30 (Chaufferie)

R-1 - Vol 31 (Info)

Exterieur - Vol 32 (Toiture)

Exterieur - Vol 33 (Façade 1)

Exterieur - Vol 34 (Façade 2)

Exterieur - Vol 35 (Façade 3)

Exterieur - Vol 36 (Façade 4)

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Sans objet	Sans objet	Sans objet

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Démolition

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Ensemble du bâtiment

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux de démolition sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME DE REPÉRAGE REGLEMENTAIRE

Conformément au programme des travaux de démolition défini par le donneur d'ordre, nous avons recherché l'ensemble des Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) concernés par les travaux de démolition définis par le donneur d'ordre, sur la base des composants et parties de composant de la liste C de l'annexe 13-9 du Code de la santé publique, ainsi que les MPSCA qui n'y figurant pas, cette liste étant indicative.

Composant de la construction	Partie du composant à vérifier ou à sonder
1. Toiture et étanchéité	
Plaques ondulées.	Plaques en fibres-ciment.
Ardoises.	Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment.
Éléments ponctuels.	Conduits de cheminée, conduits de ventilation... Bardeaux d'asphalte ou bitume ("shingle"), pare-vapeur, revêtements et colles.
Revêtements bitumineux d'étanchéité.	Rivets, faîtages, closoirs...
Accessoires de toitures.	
2. Façades	
Panneaux-sandwichs.	Plaques, joints d'assemblage, tresses....
Bardages.	Plaques et "bacs" en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment, isolants sous bardage.
Appuis de fenêtres.	Éléments en fibres-ciment.
3. Parois verticales intérieures et enduits	

Murs et cloisons.	Flocages, enduits projetés, revêtements durs (plaques planes en fibres-ciment), joints de dilatation.
Poteaux (périphériques et intérieurs).	Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, entourage de poteaux (carton, fibres-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), peintures intumescentes, panneaux de cloisons, jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/ têtes de cloisons : tresse, carton, fibres-ciment.
Cloisons légères ou préfabriquées.	
Gaines et coffres verticaux.	Flocage, enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu, panneaux.
Portes coupe-feu, portes pare-flammes.	
	Vantaux et joints.
4. Plafonds et faux plafonds	
Plafonds	Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite).
Poutres et charpentes (périphériques et intérieures).	Flocages, enduits projetés, peintures intumescentes.
Interfaces entre structures.	Rebouchage de trémies, jonctions avec la façade, calfeutremments, joints de dilatation.
Gaines et coffres horizontaux.	Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux.
Faux plafonds.	Panneaux et plaques.
5. Revêtements de sol et de murs	
Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement).	Dalles plastiques, colles bitumineuses, les plastiques avec sous-couche, chape maigre, calfeutrement des passages de conduits, revêtement bitumineux des fondations.
Revêtement de murs	Sous-couches des tissus muraux, revêtements durs (plaques menuiserie, fibres-ciment), colles des carrelages.
6. Conduits, canalisations et équipements	
Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides).	Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment.
Conduits de vapeur, fumée, échappement.	Conduit en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons.
Clapets/ volets coupe-feu.	Clapet, volet, rebouchage.
Vide-ordures.	Conduit en fibres-ciment.
7. Ascenseurs et monte-charge	
Portes palières.	Portes et cloisons palières.
Trémie, machinerie.	Flocage, bourre, mur/ plancher, joint mousse.

8. Equipements divers

Chaudières, tuyauteries, étuves,
groupes électrogènes,
convecteurs et radiateurs,
aérothermes...

Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture
anticondensation, plaques isolantes (internes et externes),
tissu amiante.

9. Installations industrielles

Fours, étuves, tuyauteries...

Bourre, tresses, joints, calorifugeages, peinture
anticondensation, plaques isolantes, tissu amiante,
freins et embrayages.

10. Coffrages perdus

Coffrages et fonds de coffrages perdus.

Eléments en fibres-ciment.

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIELUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Néant

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Néant

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Néant

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante et qui correspondent aux composants ou parties de composants de la liste C de l'annexe 13-9 du Code de la santé publique. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également. L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme NF X46-020 d'août 2017, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité par le COFRAC.

Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 01/10/2019 : « Chaque couche dissociable d'un échantillon, dont la quantité de la prise d'essai est suffisante, fait l'objet d'une analyse propre ». Afin de pouvoir respecter cette exigence réglementaire qui s'impose au donneur d'ordre, à l'opérateur de repérage et au laboratoire d'analyse, l'opérateur procédera systématiquement lors de son intervention et dans la mesure du possible, à la séparation des couches constitutives de l'ouvrage prélevé. Si le donneur d'ordre souhaite malgré tout une analyse globale des couches constituant l'échantillon, il est porté à son attention que les résultats d'analyse ne seraient pas rendus sous couvert d'accréditation COFRAC ni sous couvert de la réglementation en vigueur si les couches constituant l'échantillon étaient séparables soit lors du prélèvement soit lors de la préparation de l'échantillon par le laboratoire.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux de démolition ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition. Une nouvelle intervention de repérage complémentaire pourra être organisée, selon nos conditions tarifaires en vigueur ou conditions prévues au contrat.

Dans certains cas, la présence de matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante au cœur d'un ouvrage peut être impossible à identifier avant le début des travaux de démolition (exemples : écarteurs de banches noyés dans le béton, calles de ferrailage des dalles béton, ancienne colle de revêtement de sol noyée dans une nouvelle dalle béton pour rehaussement d'un plancher, conduit noyé dans un mur en béton, etc.). Dans de tels cas, la responsabilité de l'opérateur ne pourra pas être recherchée en cas de défaut de conclusion dans son rapport. Une nouvelle intervention de repérage complémentaire pourra être organisée, selon nos conditions tarifaires en vigueur ou conditions prévues au contrat.

Enfin, il est rappelé au donneur d'ordre que le repérage doit se faire en site vide d'occupant et d'équipement ou mobilier. La présence d'occupant, d'équipement ou de mobilier peut limiter fortement la réalisation d'investigations et de sondages destructifs, et donc l'exhaustivité des conclusions du présent rapport de repérage. Le donneur d'ordre est présumé informé de nos exigences d'intervention dès la commande de notre intervention et ne pourra se prévaloir ultérieurement de défaut de conclusion ayant pour cause la présence d'occupant, d'équipements ou de mobiliers lors de notre intervention.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalisation d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :

- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en œuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Conformément à l'article R1334-29-6 du Code de la santé publique, le rapport du repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante avant démolition est communiqué par le propriétaire du bâtiment à toute personne physique ou morale appelée à organiser ou effectuer des travaux de démolition dans l'immeuble.

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 8 (Atelier 4)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	002ER403177 n°39
Vol 19 (Sanitaires 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	002ER403177 n°76
Vol 33 (Façade 1)	Equipements divers et accessoires	Bac	Bac à fleurs	002ER403177 n°101
Vol 17 (Atelier 8)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Compriband	002ER403177-1 n°109
Vol 11 (Atelier 5)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Compriband	002ER403177-1 n°109
Vol 19 (Sanitaires 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Compriband	002ER403177-1 n°109
Vol 10 (Dégagement 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Compriband	002ER403177-1 n°109
Vol 5 (Atelier 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Compriband	002ER403177-1 n°109
Vol 7 (Réserve 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Compriband	002ER403177-1 n°109
Vol 1 (Atelier 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Compriband	002ER403177-1 n°109
Vol 2 (Vaguemestres)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Compriband	002ER403177-1 n°109
Vol 21 (Combles 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Compriband	002ER403177-1 n°109
Vol 23 (Sanitaires 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Compriband	002ER403177-1 n°109
Vol 22 (Combles 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Compriband	002ER403177-1 n°109
Vol 13 (Atelier 6)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Compriband	002ER403177-1 n°110
Vol 14 (Bureau 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Compriband	002ER403177-1 n°110
Vol 15 (Bureau 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Compriband	002ER403177-1 n°110
Vol 16 (Atelier 7)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Compriband	002ER403177-1 n°110
Vol 6 (Ancien cachot)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Compriband	002ER403177-1 n°110
Vol 1 (Atelier 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Compriband	002ER403177-1 n°110
Vol 21 (Combles 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Compriband	002ER403177-1 n°110
Vol 24 (Combles 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Compriband	002ER403177-1 n°110

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Les menuiseries en PVC ont été sondées et n'ont révélé aucune présence de joint de compriband. De ce fait, les menuiseries en PVC non sondées sont considérées comme ne comportant pas de joint de compriband. Toutefois, si des joints de compriband sont découverts lors des travaux, des prélèvements complémentaires devront être effectués.

Les joints de compriband amiantés n'étant pas systématiquement visibles au niveau des menuiseries bois, leur présence a été extrapolée à toute les menuiseries bois car les sondages restent normativement poncutels. Qui plus est en l'absence de plan de retrait amiante ou docuement justifié le retrait réglementaire du matériau, des éventuels résidus peuvent être présents.

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

- 1 - Façades**
- 2 - Parois verticales intérieures et enduits**
- 3 - Plafond et faux-plafonds**
- 4 - Revêtement de sol**
- 5 - Revêtement de mur**
- 6 - Conduits, canalisations et équipements**
- 7 - Equipements divers et accessoires**



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 8 (Atelier 4)	Menuiseries	Mastic vitrier	P43	Réalisation d'un prélèvement		002ER403177 n°43 - 1	002ER403177 n°43	Mastic - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Exterieur	Vol 33 (Façade 1)	Murs	Ciment	P97	Réalisation d'un prélèvement	Soubassement	002ER403177 n°97 - 1	002ER403177 n°97	Enduit / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Exterieur	Vol 33 (Façade 1)	Murs	Enduit ciment	P98	Réalisation d'un prélèvement		002ER403177 n°98 - 1	002ER403177 n°98	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Exterieur	Vol 33 (Façade 1)	Appui de fenêtre	Eléments en ciment	P99	Réalisation d'un prélèvement		002ER403177 n°99 - 1	002ER403177 n°99	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Exterieur	Vol 33 (Façade 1)	Appui de fenêtre	Eléments en ciment	P99	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002ER403177 n°99 - 1	002ER403177 n°99	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Exterieur	Vol 34 (Façade 2)	Murs	Ciment	P102	Réalisation d'un prélèvement	Soubassement	002ER403177 n°102 - 1	002ER403177 n°102	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Exterieur	Vol 34 (Façade 2)	Murs	Enduit ciment	P103	Réalisation d'un prélèvement		002ER403177 n°103 - 1	002ER403177 n°103	Enduit / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Exterieur	Vol 35 (Façade 3)	Murs	Ciment	P104	Réalisation d'un prélèvement	Soubasse ment	002ER 40317 7 n °104 - 1	002ER 40317 7 n °104	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Exterieur	Vol 35 (Façade 3)	Murs	Enduit ciment	P105	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n °105 - 1	002ER 40317 7 n °105	Enduit / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Exterieur	Vol 35 (Façade 3)	Appui de fenêtre	Eléments en ciment	P106	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n °106 - 1	002ER 40317 7 n °106	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Exterieur	Vol 35 (Façade 3)	Appui de fenêtre	Eléments en ciment	P106	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106		002ER 40317 7 n °106 - 1	002ER 40317 7 n °106	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Exterieur	Vol 36 (Façade 4)	Murs	Enduit Plâtre	P107	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n °107 - 1	002ER 40317 7 n °107	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Exterieur	Vol 36 (Façade 4)	Murs	Enduit Plâtre	S127	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P107		002ER 40317 7 n °107 - 1	002ER 40317 7 n °107	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Exterieur	Vol 36 (Façade 4)	Murs	Ciment	P108	Réalisation d'un prélèvement	Soubasse ment	002ER 40317 7 n °108 - 1	002ER 40317 7 n °108	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 1 (Atelier 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P4	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°4 - 1	002ER 40317 7 n°4	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 1 (Atelier 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002ER 40317 7 n°4 - 1	002ER 40317 7 n°4	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 2 (Vaguemestres)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002ER 40317 7 n°4 - 1	002ER 40317 7 n°4	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 4 (Atelier 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002ER 40317 7 n°4 - 1	002ER 40317 7 n°4	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 7 (Réserve 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002ER 40317 7 n°4 - 1	002ER 40317 7 n°4	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 8 (Atelier 4)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002ER 40317 7 n°4 - 1	002ER 40317 7 n°4	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 1 (Atelier 1) - Vol 2 (Vaguemestres) - Vol 4 (Atelier 2) - Vol 7 (Réserve 1) - Vol 8 (Atelier 4)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P4 - S13 - S14 - S15 - S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002ER 40317 7 n°4 - 1	002ER 40317 7 n°4	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 1 (Atelier 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P5	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°5 - 1	002ER 40317 7 n°5	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 1 (Atelier 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER 40317 7 n°5 - 1	002ER 40317 7 n°5	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 2 (Vaguemestres)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER 40317 7 n°5 - 1	002ER 40317 7 n°5	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 4 (Atelier 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER 40317 7 n°5 - 1	002ER 40317 7 n°5	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 7 (Réserve 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER 40317 7 n°5 - 1	002ER 40317 7 n°5	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 8 (Atelier 4)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER 40317 7 n°5 - 1	002ER 40317 7 n°5	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 1 (Atelier 1) - Vol 2 (Vaguemestres) - Vol 4 (Atelier 2) - Vol 7 (Réserve 1) - Vol 8 (Atelier 4)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P5 - S17 - S18 - S19 - S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER 40317 7 n°5 - 1	002ER 40317 7 n°5	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 1 (Atelier 1)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P6	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°6 - 1	002ER 40317 7 n°6	Peinture / Toile / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Bleu / Blanc / Blanc / Beige / BI	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 7 (Réserve 1)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 40317 7 n°6 - 1	002ER 40317 7 n°6	Peinture / Toile / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Bleu / Blanc / Blanc / Beige / BI	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 8 (Atelier 4)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 40317 7 n°6 - 1	002ER 40317 7 n°6	Peinture / Toile / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Bleu / Blanc / Blanc / Beige / BI	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 7 (Réserve 1) - Vol 8 (Atelier 4)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S21 - S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 40317 7 n°6 - 1	002ER 40317 7 n°6	Peinture / Toile / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Bleu / Blanc / Blanc / Beige / Bl	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 1 (Atelier 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	P7	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°7 - 1	002ER 40317 7 n°7	Mastic / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 1 (Atelier 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	P7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 40317 7 n°7 - 1	002ER 40317 7 n°7	Mastic / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 2 (Vaguemestre s)	Menuiseries	Mastic vitrier	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 40317 7 n°7 - 1	002ER 40317 7 n°7	Mastic / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 7 (Réserve 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 40317 7 n°7 - 1	002ER 40317 7 n°7	Mastic / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 8 (Atelier 4)	Menuiseries	Mastic vitrier	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 40317 7 n°7 - 1	002ER 40317 7 n°7	Mastic / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 1 (Atelier 1) - Vol 2 (Vaguemestres) - Vol 7 (Réserve 1) - Vol 8 (Atelier 4)	Menuiseries	Mastic vitrier	P7 - S23 - S24 - S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 40317 7 n°7 - 1	002ER 40317 7 n°7	Mastic / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 3 (Dégagement 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P19	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°19 - 1	002ER 40317 7 n°19	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 3 (Dégagement 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002ER 40317 7 n°19 - 1	002ER 40317 7 n°19	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 3 (Dégagement 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002ER 40317 7 n°19 - 1	002ER 40317 7 n°19	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 3 (Dégagement 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P19 - S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002ER 40317 7 n°19 - 1	002ER 40317 7 n°19	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 3 (Dégagement 1)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P20	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°20 - 1	002ER 40317 7 n°20	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 3 (Dégagement 1)	Murs et cloisons	Enduits projetés (ciment)	P21	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°21 - 1	002ER 40317 7 n°21	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Rose / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 3 (Dégagement 1)	Murs et cloisons	Enduits projetés (ciment)	P21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002ER 40317 7 n°21 - 1	002ER 40317 7 n°21	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Rose / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 3 (Dégagement 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	P24	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°24 - 1	002ER 40317 7 n°24	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 5 (Atelier 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P29	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°29 - 1	002ER 40317 7 n°29	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Bleu Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 5 (Atelier 3)	Murs et cloisons	Enduits projetés (ciment)	P30	Réalisation d'un prélèvement	Soubasse ment	002ER 40317 7 n°30 - 1	002ER 40317 7 n°30	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Vert Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 5 (Atelier 3)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P31	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°31 - 1	002ER 40317 7 n°31	Peinture / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent - Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 5 (Atelier 3)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P32	Réalisation d'un prélèvement	Soubassement	002ER403177 n°32 - 1	002ER403177 n°32	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Vert / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 6 (Ancien cachot)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	Soubassement	002ER403177 n°32 - 1	002ER403177 n°32	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Vert / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 5 (Atelier 3)	Menuiseries	Mastic vitrier	P33	Réalisation d'un prélèvement		002ER403177 n°33 - 1	002ER403177 n°33	Mastic - Dur - Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 5 (Atelier 3)	Menuiseries	Mastic vitrier	P33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002ER403177 n°33 - 1	002ER403177 n°33	Mastic - Dur - Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 7 (Réserve 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002ER403177 n°33 - 1	002ER403177 n°33	Mastic - Dur - Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 8 (Atelier 4)	Menuiseries	Mastic vitrier	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002ER403177 n°33 - 1	002ER403177 n°33	Mastic - Dur - Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 5 (Atelier 3) - Vol 7 (Réserve 1) - Vol 8 (Atelier 4)	Menuiseries	Mastic vitrier	P33 - S33 - S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002ER 40317 7 n°33 - 1	002ER 40317 7 n°33	Mastic - Dur - Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 8 (Atelier 4)	Menuiseries	Mastic vitrier	P42	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°42 - 1	002ER 40317 7 n°42	Mastic - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Garage	Vol 9 (Réserve 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P44	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°44 - 1	002ER 40317 7 n°44	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Garage	Vol 9 (Réserve 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P45	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°45 - 1	002ER 40317 7 n°45	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 13 (Atelier 6)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P48	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°48 - 1	002ER 40317 7 n°48	Peinture / Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 11 (Atelier 5)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002ER 40317 7 n°48 - 1	002ER 40317 7 n°48	Peinture / Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 16 (Atelier 7)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002ER 40317 7 n°48 - 1	002ER 40317 7 n°48	Peinture / Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 17 (Atelier 8)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002ER 40317 7 n°48 - 1	002ER 40317 7 n°48	Peinture / Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 15 (Bureau 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S69	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002ER 40317 7 n°48 - 1	002ER 40317 7 n°48	Peinture / Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 14 (Bureau 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002ER 40317 7 n°48 - 1	002ER 40317 7 n°48	Peinture / Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 18 (Sas 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S81	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002ER 40317 7 n°48 - 1	002ER 40317 7 n°48	Peinture / Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 12 (Sas 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S82	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002ER 40317 7 n°48 - 1	002ER 40317 7 n°48	Peinture / Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 11 (Atelier 5) - Vol 16 (Atelier 7) - Vol 17 (Atelier 8) - Vol 15 (Bureau 2) - Vol 14 (Bureau 1) - Vol 18 (Sas 2) - Vol 12 (Sas 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S45 - S46 - S47 - S69 - S70 - S81 - S82	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002ER 40317 7 n°48 - 1	002ER 40317 7 n°48	Peinture / Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 13 (Atelier 6)	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	P49	Réalisation d'un prélèvement	Soubassement	002ER 40317 7 n°49 - 1	002ER 40317 7 n°49	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Marron / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCAs POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 16 (Atelier 7)	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49	Soubassement	002ER 40317 7 n°49 - 1	002ER 40317 7 n°49	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Marron / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 17 (Atelier 8)	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49	Soubassement	002ER 40317 7 n°49 - 1	002ER 40317 7 n°49	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Marron / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 11 (Atelier 5)	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49	Soubassement	002ER 40317 7 n°49 - 1	002ER 40317 7 n°49	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Marron / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCAs POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 15 (Bureau 2)	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	S67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49	Soubassement	002ER 40317 7 n°49 - 1	002ER 40317 7 n°49	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Marron / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 14 (Bureau 1)	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49	Soubassement	002ER 40317 7 n°49 - 1	002ER 40317 7 n°49	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Marron / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 12 (Sas 1)	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	S79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49	Soubassement	002ER 40317 7 n°49 - 1	002ER 40317 7 n°49	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Marron / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 18 (Sas 2)	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49	Soubassement	002ER 40317 7 n°49 - 1	002ER 40317 7 n°49	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Marron / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 16 (Atelier 7) - Vol 17 (Atelier 8) - Vol 11 (Atelier 5) - Vol 15 (Bureau 2) - Vol 14 (Bureau 1) - Vol 12 (Sas 1) - Vol 18 (Sas 2)	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	S48 - S49 - S50 - S67 - S68 - S79 - S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49	Soubassement	002ER 40317 7 n°49 - 1	002ER 40317 7 n°49	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Marron / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 13 (Atelier 6)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P50	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°50 - 1	002ER 40317 7 n°50	Peinture / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 11 (Atelier 5)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002ER 40317 7 n°50 - 1	002ER 40317 7 n°50	Peinture / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 16 (Atelier 7)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002ER 40317 7 n°50 - 1	002ER 40317 7 n°50	Peinture / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 17 (Atelier 8)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002ER 40317 7 n°50 - 1	002ER 40317 7 n°50	Peinture / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 14 (Bureau 1)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002ER 40317 7 n°50 - 1	002ER 40317 7 n°50	Peinture / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 15 (Bureau 2)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002ER 40317 7 n°50 - 1	002ER 40317 7 n°50	Peinture / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 18 (Sas 2)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002ER 40317 7 n°50 - 1	002ER 40317 7 n°50	Peinture / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 12 (Sas 1)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002ER 40317 7 n°50 - 1	002ER 40317 7 n°50	Peinture / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 11 (Atelier 5) - Vol 16 (Atelier 7) - Vol 17 (Atelier 8) - Vol 14 (Bureau 1) - Vol 15 (Bureau 2) - Vol 18 (Sas 2) - Vol 12 (Sas 1)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S51 - S52 - S53 - S65 - S66 - S77 - S78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002ER 40317 7 n°50 - 1	002ER 40317 7 n°50	Peinture / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 13 (Atelier 6)	Menuiseries	Mastic vitrier	P51	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°51 - 1	002ER 40317 7 n°51	Mastic - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 13 (Atelier 6)	Menuiseries	Mastic vitrier	P51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002ER 40317 7 n°51 - 1	002ER 40317 7 n°51	Mastic - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 11 (Atelier 5)	Menuiseries	Mastic vitrier	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002ER 40317 7 n°51 - 1	002ER 40317 7 n°51	Mastic - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 16 (Atelier 7)	Menuiseries	Mastic vitrier	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002ER 40317 7 n°51 - 1	002ER 40317 7 n°51	Mastic - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 17 (Atelier 8)	Menuiseries	Mastic vitrier	S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002ER 40317 7 n°51 - 1	002ER 40317 7 n°51	Mastic - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 14 (Bureau 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002ER 40317 7 n°51 - 1	002ER 40317 7 n°51	Mastic - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 15 (Bureau 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002ER 40317 7 n°51 - 1	002ER 40317 7 n°51	Mastic - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 13 (Atelier 6) - Vol 11 (Atelier 5) - Vol 16 (Atelier 7) - Vol 17 (Atelier 8) - Vol 14 (Bureau 1) - Vol 15 (Bureau 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	P51 - S54 - S55 - S56 - S63 - S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002ER 40317 7 n°51 - 1	002ER 40317 7 n°51	Mastic - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 10 (Dégagement 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P56	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°56 - 1	002ER 40317 7 n°56	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 10 (Dégagement 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002ER 40317 7 n°56 - 1	002ER 40317 7 n°56	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 10 (Dégagement 2)	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	P57	Réalisation d'un prélèvement	Soubasse ment	002ER 40317 7 n°57 - 1	002ER 40317 7 n°57	Peinture / Enduit / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 10 (Dégagement 2)	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	P57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57	Soubasse ment	002ER 40317 7 n°57 - 1	002ER 40317 7 n°57	Peinture / Enduit / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 10 (Dégagement 2)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P58	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°58 - 1	002ER 40317 7 n°58	Peinture / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 10 (Dégagement 2)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002ER 40317 7 n°58 - 1	002ER 40317 7 n°58	Peinture / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 19 (Sanitaires 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P67	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°67 - 1	002ER 40317 7 n°67	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 19 (Sanitaires 1)	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	P68	Réalisation d'un prélèvement	Soubassement	002ER 40317 7 n°68 - 1	002ER 40317 7 n°68	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 19 (Sanitaires 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P69	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°69 - 1	002ER 40317 7 n°69	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Gris Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 19 (Sanitaires 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P69	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002ER 40317 7 n°69 - 1	002ER 40317 7 n°69	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Gris Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 19 (Sanitaires 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	P71	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°71 - 1	002ER 40317 7 n°71	Mastic - Dur - Beige Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 19 (Sanitaires 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	P71	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71		002ER 40317 7 n°71 - 1	002ER 40317 7 n°71	Mastic - Dur - Beige Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 19 (Sanitaires 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	P72	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°72 - 1	002ER 40317 7 n°72	Mastic - Dur - Beige Gris Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 19 (Sanitaires 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	P72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002ER 40317 7 n°72 - 1	002ER 40317 7 n°72	Mastic - Dur - Beige Gris Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 19 (Sanitaires 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	P73	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°73 - 1	002ER 40317 7 n°73	Mastic - Dur - Beige Gris Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 19 (Sanitaires 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	P73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002ER 40317 7 n°73 - 1	002ER 40317 7 n°73	Mastic - Dur - Beige Gris Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 22 (Combles 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P78	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°78 - 1	002ER 40317 7 n°78	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 24 (Combles 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S104	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78		002ER 40317 7 n°78 - 1	002ER 40317 7 n°78	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 20 (Dégagement 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S105	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78		002ER 40317 7 n°78 - 1	002ER 40317 7 n°78	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 21 (Combles 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S106	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78		002ER 40317 7 n°78 - 1	002ER 40317 7 n°78	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 24 (Combles 3) - Vol 20 (Dégagement 3) - Vol 21 (Combles 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S104 - S105 - S106	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78		002ER 40317 7 n°78 - 1	002ER 40317 7 n°78	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 20 (Dégagement 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P79	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°79 - 1	002ER 40317 7 n°79	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 24 (Combles 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S107	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002ER 40317 7 n°79 - 1	002ER 40317 7 n°79	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 23 (Sanitaires 2)	Murs et cloisons	Enduits projetés (ciment)	P81	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°81 - 1	002ER 40317 7 n°81	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 23 (Sanitaires 2)	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	P82	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°82 - 1	002ER 40317 7 n°82	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 23 (Sanitaires 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	P83	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°83 - 1	002ER 40317 7 n°83	Mastic - Dur - Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 23 (Sanitaires 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	P83	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 40317 7 n°83 - 1	002ER 40317 7 n°83	Mastic - Dur - Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 20 (Dégagement 3)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P85	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°85 - 1	002ER 40317 7 n°85	Peinture / Mortier - Effritable / Effritable - Violet / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 23 (Sanitaires 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	P86	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°86 - 1	002ER 40317 7 n°86	Mastic - Effritable - Beige Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 23 (Sanitaires 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	P86	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002ER 40317 7 n°86 - 1	002ER 40317 7 n°86	Mastic - Effritable - Beige Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 30 (Chaufferie)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P88	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°88 - 1	002ER 40317 7 n°88	Enduit / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 31 (Info)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S119	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P88		002ER 40317 7 n°88 - 1	002ER 40317 7 n°88	Enduit / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 26 (Machinerie ascenseur)	Murs et cloisons	plâtre	P94	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°94 - 1	002ER 40317 7 n°94	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 26 (Machinerie ascenseur)	Murs et cloisons	plâtre	P94	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94		002ER 40317 7 n°94 - 1	002ER 40317 7 n°94	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 26 (Machinerie ascenseur)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Carton + plâtre	P96	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°96 - 1	002ER 40317 7 n°96	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 27 (Cave 1)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Carton + plâtre	S126	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002ER 40317 7 n°96 - 1	002ER 40317 7 n°96	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 17 (Atelier 8)	Menuiseries	Compriband	P109	Réalisation d'un prélèvement	Noire	002ER 40317 7-1 n°109 - 1	002ER 40317 7-1 n°109	Mastic / Matériau - Résineux / Effritable - Beige / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 17 (Atelier 8)	Menuiseries	Compriband	S133 (P109)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109	Noire	002ER 40317 7-1 n°109 - 1	002ER 40317 7-1 n°109	Mastic / Matériau - Résineux / Effritable - Beige / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 11 (Atelier 5)	Menuiseries	Compriband	S134 (P109)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109	Noire	002ER 40317 7-1 n°109 - 1	002ER 40317 7-1 n°109	Mastic / Matériau - Résineux / Effritable - Beige / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 19 (Sanitaires 1)	Menuiseries	Compriband	S135 (P109)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109	Noire	002ER 40317 7-1 n°109 - 1	002ER 40317 7-1 n°109	Mastic / Matériau - Résineux / Effritable - Beige / Noir	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 10 (Dégagement 2)	Menuiseries	Compriband	S136 (P109)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109	Noire	002ER 40317 7-1 n °109 - 1	002ER 40317 7-1 n °109	Mastic / Matériau - Résineux / Effritable - Beige / Noir	Positif	Présence sur analyse
Rdc	Vol 5 (Atelier 3)	Menuiseries	Compriband	S143 (P109)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109	Noire	002ER 40317 7-1 n °109 - 1	002ER 40317 7-1 n °109	Mastic / Matériau - Résineux / Effritable - Beige / Noir	Positif	Présence sur analyse
Rdc	Vol 7 (Réserve 1)	Menuiseries	Compriband	S144 (P109)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109	Noire	002ER 40317 7-1 n °109 - 1	002ER 40317 7-1 n °109	Mastic / Matériau - Résineux / Effritable - Beige / Noir	Positif	Présence sur analyse
Rdc	Vol 1 (Atelier 1)	Menuiseries	Compriband	S145 (P109)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109	Noire	002ER 40317 7-1 n °109 - 1	002ER 40317 7-1 n °109	Mastic / Matériau - Résineux / Effritable - Beige / Noir	Positif	Présence sur analyse
Rdc	Vol 2 (Vaguemestres)	Menuiseries	Compriband	S146 (P109)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109	Noire	002ER 40317 7-1 n °109 - 1	002ER 40317 7-1 n °109	Mastic / Matériau - Résineux / Effritable - Beige / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 21 (Combles 1)	Menuiseries	Compriband	S137 (P109)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109	Noire	002ER 40317 7-1 n °109 - 1	002ER 40317 7-1 n °109	Mastic / Matériau - Résineux / Effritable - Beige / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 23 (Sanitaires 2)	Menuiseries	Compriband	S138 (P109)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109	Noire	002ER 40317 7-1 n °109 - 1	002ER 40317 7-1 n °109	Mastic / Matériau - Résineux / Effritable - Beige / Noir	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 22 (Combles 2)	Menuiseries	Compriband	S139 (P109)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109	Noire	002ER 40317 7-1 n °109 - 1	002ER 40317 7-1 n °109	Mastic / Matériau - Résineux / Effritable - Beige / Noir	Positif	Présen ce sur analyse
R+1	Vol 13 (Atelier 6)	Menuiseries	Compriband	P110	Réalisation d'un prélèvement	Noire	002ER 40317 7-1 n °110 - 1	002ER 40317 7-1 n °110	Mastic / Matériau - Résineux / Effritable - Beige / Noir	Positif	Présen ce sur analyse
R+1	Vol 13 (Atelier 6)	Menuiseries	Compriband	S128 (P110)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P110	Noire	002ER 40317 7-1 n °110 - 1	002ER 40317 7-1 n °110	Mastic / Matériau - Résineux / Effritable - Beige / Noir	Positif	Présen ce sur analyse
R+1	Vol 14 (Bureau 1)	Menuiseries	Compriband	S129 (P110)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P110	Noire	002ER 40317 7-1 n °110 - 1	002ER 40317 7-1 n °110	Mastic / Matériau - Résineux / Effritable - Beige / Noir	Positif	Présen ce sur analyse
R+1	Vol 15 (Bureau 2)	Menuiseries	Compriband	S130 (P110)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P110	Noire	002ER 40317 7-1 n °110 - 1	002ER 40317 7-1 n °110	Mastic / Matériau - Résineux / Effritable - Beige / Noir	Positif	Présen ce sur analyse
R+1	Vol 16 (Atelier 7)	Menuiseries	Compriband	S131 (P110)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P110	Noire	002ER 40317 7-1 n °110 - 1	002ER 40317 7-1 n °110	Mastic / Matériau - Résineux / Effritable - Beige / Noir	Positif	Présen ce sur analyse
Rdc	Vol 6 (Ancien cachot)	Menuiseries	Compriband	S147 (P110)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P110	Noire	002ER 40317 7-1 n °110 - 1	002ER 40317 7-1 n °110	Mastic / Matériau - Résineux / Effritable - Beige / Noir	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 1 (Atelier 1)	Menuiseries	Compriband	S148 (P110)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P110	Noire	002ER 40317 7-1 n °110 - 1	002ER 40317 7-1 n °110	Mastic / Matériau - Résineux / Effritable - Beige / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 21 (Combles 1)	Menuiseries	Compriband	S140 (P110)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P110	Noire	002ER 40317 7-1 n °110 - 1	002ER 40317 7-1 n °110	Mastic / Matériau - Résineux / Effritable - Beige / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 24 (Combles 3)	Menuiseries	Compriband	S141 (P110)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P110	Noire	002ER 40317 7-1 n °110 - 1	002ER 40317 7-1 n °110	Mastic / Matériau - Résineux / Effritable - Beige / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 22 (Combles 2)	Menuiseries	Compriband	S142 (P110)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P110	Noire	002ER 40317 7-1 n °110 - 1	002ER 40317 7-1 n °110	Mastic / Matériau - Résineux / Effritable - Beige / Noir	Positif	Présence sur analyse
R-1	Vol 27 (Cave 1)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P115	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7-2 n °115 - 1	P115	Peinture / Ciment / Matériau - Effritable / Dur / Dur - Gris / Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 27 (Cave 1)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S149	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002ER 40317 7-2 n °115 - 1	P115	Peinture / Ciment / Matériau - Effritable / Dur / Dur - Gris / Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 28 (Cave 2)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S150	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002ER 40317 7-2 n °115 - 1	P115	Peinture / Ciment / Matériau - Effritable / Dur / Dur - Gris / Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 25 (Dégagement 4)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S151	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002ER 40317 7-2 n °115 - 1	P115	Peinture / Ciment / Matériau - Effritable / Dur / Dur - Gris / Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 27 (Cave 1) - Vol 28 (Cave 2) - Vol 25 (Dégagement 4)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S149 - S150 - S151	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002ER 40317 7-2 n °115 - 1	P115	Peinture / Ciment / Matériau - Effritable / Dur / Dur - Gris / Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 1 (Atelier 1)	Plafonds	Enduits plâtre	P1	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°1 - 1	002ER 40317 7 n°1	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 2 (Vaguemestres)	Plafonds	Enduits plâtre	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER 40317 7 n°1 - 1	002ER 40317 7 n°1	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 4 (Atelier 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER40317 7 n°1 - 1	002ER40317 7 n°1	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 7 (Réserve 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER40317 7 n°1 - 1	002ER40317 7 n°1	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 8 (Atelier 4)	Plafonds	Enduits plâtre	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER40317 7 n°1 - 1	002ER40317 7 n°1	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 2 (Vaguemestres) - Vol 4 (Atelier 2) - Vol 7 (Réserve 1) - Vol 8 (Atelier 4)	Plafonds	Enduits plâtre	S1 - S2 - S3 - S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER40317 7 n°1 - 1	002ER40317 7 n°1	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 1 (Atelier 1)	Plafonds	Flocages	P2	Réalisation d'un prélèvement		002ER40317 7 n°2 - 1	002ER40317 7 n°2	Flocage - Fibreux Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 2 (Vaguemestres)	Plafonds	Flocages	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER40317 7 n°2 - 1	002ER40317 7 n°2	Flocage - Fibreux Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 4 (Atelier 2)	Plafonds	Flocages	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER40317 7 n°2 - 1	002ER40317 7 n°2	Flocage - Fibreux Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 8 (Atelier 4)	Plafonds	Flocages	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER40317 7 n°2 - 1	002ER40317 7 n°2	Flocage - Fibreux Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 7 (Réserve 1)	Plafonds	Flocages	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER40317 7 n°2 - 1	002ER40317 7 n°2	Flocage - Fibreux Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 2 (Vaguemestres) - Vol 4 (Atelier 2) - Vol 8 (Atelier 4) - Vol 7 (Réserve 1)	Plafonds	Flocages	S5 - S6 - S7 - S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER40317 7 n°2 - 1	002ER40317 7 n°2	Flocage - Fibreux Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 1 (Atelier 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P3	Réalisation d'un prélèvement		002ER40317 7 n°3 - 1	002ER40317 7 n°3	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 2 (Vaguemestres)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 40317 7 n°3 - 1	002ER 40317 7 n°3	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 4 (Atelier 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 40317 7 n°3 - 1	002ER 40317 7 n°3	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 7 (Réserve 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 40317 7 n°3 - 1	002ER 40317 7 n°3	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 8 (Atelier 4)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 40317 7 n°3 - 1	002ER 40317 7 n°3	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 2 (Vaguemestres) - Vol 4 (Atelier 2) - Vol 7 (Réserve 1) - Vol 8 (Atelier 4)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S9 - S10 - S11 - S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 40317 7 n°3 - 1	002ER 40317 7 n°3	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 3 (Dégagement 1)	Plafonds	Enduits plâtre	P18	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°18 - 1	002ER 40317 7 n°18	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 5 (Atelier 3)	Plafonds	Enduits plâtre	P28	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°28 - 1	002ER 40317 7 n°28	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige Marron / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 6 (Ancien cachot)	Plafonds	Enduits plâtre	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002ER 40317 7 n°28 - 1	002ER 40317 7 n°28	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige Marron / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 13 (Atelier 6)	Plafonds	Enduits plâtre	P46	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°46 - 1	002ER 40317 7 n°46	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 11 (Atelier 5)	Plafonds	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002ER 40317 7 n°46 - 1	002ER 40317 7 n°46	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 16 (Atelier 7)	Plafonds	Enduits plâtre	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002ER 40317 7 n°46 - 1	002ER 40317 7 n°46	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 17 (Atelier 8)	Plafonds	Enduits plâtre	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002ER 40317 7 n°46 - 1	002ER 40317 7 n°46	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 14 (Bureau 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S71	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002ER 40317 7 n°46 - 1	002ER 40317 7 n°46	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 15 (Bureau 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002ER 40317 7 n°46 - 1	002ER 40317 7 n°46	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 12 (Sas 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S83	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002ER 40317 7 n°46 - 1	002ER 40317 7 n°46	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 18 (Sas 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S84	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002ER 40317 7 n°46 - 1	002ER 40317 7 n°46	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 11 (Atelier 5) - Vol 16 (Atelier 7) - Vol 17 (Atelier 8) - Vol 14 (Bureau 1) - Vol 15 (Bureau 2) - Vol 12 (Sas 1) - Vol 18 (Sas 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S42 - S43 - S44 - S71 - S72 - S83 - S84	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002ER 40317 7 n°46 - 1	002ER 40317 7 n°46	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 13 (Atelier 6)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P47	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°47 - 1	002ER 40317 7 n°47	Matériau / Faux plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 12 (Sas 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S85	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002ER 40317 7 n°47 - 1	002ER 40317 7 n°47	Matériau / Faux plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 11 (Atelier 5)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S86	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002ER 40317 7 n°47 - 1	002ER 40317 7 n°47	Matériau / Faux plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 17 (Atelier 8)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S87	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002ER 40317 7 n°47 - 1	002ER 40317 7 n°47	Matériau / Faux plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 18 (Sas 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002ER 40317 7 n°47 - 1	002ER 40317 7 n°47	Matériau / Faux plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 16 (Atelier 7)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S89	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002ER 40317 7 n°47 - 1	002ER 40317 7 n°47	Matériau / Faux plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 15 (Bureau 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S90	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002ER 40317 7 n°47 - 1	002ER 40317 7 n°47	Matériau / Faux plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 14 (Bureau 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S91	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002ER 40317 7 n°47 - 1	002ER 40317 7 n°47	Matériau / Faux plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 10 (Dégagement 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S92	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002ER 40317 7 n°47 - 1	002ER 40317 7 n°47	Matériau / Faux plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 12 (Sas 1) - Vol 11 (Atelier 5) - Vol 17 (Atelier 8) - Vol 18 (Sas 2) - Vol 16 (Atelier 7) - Vol 15 (Bureau 2) - Vol 14 (Bureau 1) - Vol 10 (Dégagement 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S85 - S86 - S87 - S88 - S89 - S90 - S91 - S92	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002ER 40317 7 n°47 - 1	002ER 40317 7 n°47	Matériau / Faux plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 10 (Dégagement 2)	Plafonds	Enduits plâtre	P55	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°55 - 1	002ER 40317 7 n°55	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 19 (Sanitaires 1)	Plafonds	Enduits plâtre	P66	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°66 - 1	002ER 40317 7 n°66	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Gris Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 22 (Combles 2)	Plafonds	Enduits plâtre	P77	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°77 - 1	002ER 40317 7 n°77	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 21 (Combles 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S102	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77		002ER 40317 7 n°77 - 1	002ER 40317 7 n°77	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 24 (Combles 3)	Plafonds	Enduits plâtre	S103	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77		002ER 40317 7 n°77 - 1	002ER 40317 7 n°77	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 20 (Dégagement 3)	Plafonds	Enduits plâtre	S113	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77		002ER 40317 7 n°77 - 1	002ER 40317 7 n°77	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 21 (Combles 1) - Vol 24 (Combles 3) - Vol 20 (Dégagement 3)	Plafonds	Enduits plâtre	S102 - S103 - S113	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77		002ER 40317 7 n°77 - 1	002ER 40317 7 n°77	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 23 (Sanitaires 2)	Plafonds	Enduits plâtre	P80	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°80 - 1	002ER 40317 7 n°80	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 22 (Combles 2)	Plafonds	Flocages	P84	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°84 - 1	002ER 40317 7 n°84	Laine / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 24 (Combles 3)	Plafonds	Flocages	S108	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002ER 40317 7 n°84 - 1	002ER 40317 7 n°84	Laine / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 21 (Combles 1)	Plafonds	Flocages	S109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002ER 40317 7 n°84 - 1	002ER 40317 7 n°84	Laine / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 20 (Dégagement 3)	Plafonds	Flocages	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002ER 40317 7 n°84 - 1	002ER 40317 7 n°84	Laine / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 23 (Sanitaires 2)	Plafonds	Flocages	S111	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002ER 40317 7 n°84 - 1	002ER 40317 7 n°84	Laine / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 24 (Combles 3) - Vol 21 (Combles 1) - Vol 20 (Dégagement 3) - Vol 23 (Sanitaires 2)	Plafonds	Flocages	S108 - S109 - S110 - S111	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002ER 40317 7 n°84 - 1	002ER 40317 7 n°84	Laine / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 30 (Chaufferie)	Plafonds	Enduits plâtre	P87	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°87 - 1	002ER 40317 7 n°87	Enduit / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 31 (Info)	Plafonds	Enduits plâtre	S114	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87		002ER 40317 7 n°87 - 1	002ER 40317 7 n°87	Enduit / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 29 (Cave 3)	Plafonds	Enduits plâtre	S115	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87		002ER 40317 7 n°87 - 1	002ER 40317 7 n°87	Enduit / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 25 (Dégagement 4)	Plafonds	Enduits plâtre	S116	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87		002ER 40317 7 n°87 - 1	002ER 40317 7 n°87	Enduit / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 27 (Cave 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S117	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87		002ER 40317 7 n°87 - 1	002ER 40317 7 n°87	Enduit / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 28 (Cave 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S118	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87		002ER 40317 7 n°87 - 1	002ER 40317 7 n°87	Enduit / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 31 (Info) - Vol 29 (Cave 3) - Vol 25 (Dégagement 4) - Vol 27 (Cave 1) - Vol 28 (Cave 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S114 - S115 - S116 - S117 - S118	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87		002ER 40317 7 n°87 - 1	002ER 40317 7 n°87	Enduit / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 26 (Machinerie ascenseur)	Plafonds	Panneaux collés	P93	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°93 - 1	002ER 40317 7 n°93	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol



Amiante

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 1 (Atelier 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P10	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°10 - 1	002ER 40317 7 n°10	Colle / Ragréage - Dur / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 3 (Dégagement 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 40317 7 n°10 - 1	002ER 40317 7 n°10	Colle / Ragréage - Dur / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 5 (Atelier 3)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 40317 7 n°10 - 1	002ER 40317 7 n°10	Colle / Ragréage - Dur / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 3 (Dégagement 1) - Vol 5 (Atelier 3)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S28 - S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 40317 7 n°10 - 1	002ER 40317 7 n°10	Colle / Ragréage - Dur / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 1 (Atelier 1)	Revêtement de sol	Joint entre carrelage	P11	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°11 - 1	002ER 40317 7 n°11	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 3 (Dégagement 1)	Revêtement de sol	Joint entre carrelage	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002ER 40317 7 n°11 - 1	002ER 40317 7 n°11	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 5 (Atelier 3)	Revêtement de sol	Joint entre carrelage	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002ER 40317 7 n°11 - 1	002ER 40317 7 n°11	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 3 (Dégagement 1) - Vol 5 (Atelier 3)	Revêtement de sol	Joint entre carrelage	S27 - S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002ER 40317 7 n°11 - 1	002ER 40317 7 n°11	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 1 (Atelier 1)	Revêtement de sol	Ragréage et béton	P12	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°12 - 1	002ER 40317 7 n°12	Ragréage - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 3 (Dégagement 1)	Revêtement de sol	Ragréage et béton	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 40317 7 n°12 - 1	002ER 40317 7 n°12	Ragréage - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 5 (Atelier 3)	Revêtement de sol	Ragréage et béton	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 40317 7 n°12 - 1	002ER 40317 7 n°12	Ragréage - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 3 (Dégagement 1) - Vol 5 (Atelier 3)	Revêtement de sol	Ragréage et béton	S26 - S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 40317 7 n°12 - 1	002ER 40317 7 n°12	Ragréage - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 2 (Vaguemestre s)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P16	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°16 - 1	002ER 40317 7 n°16	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 2 (Vaguemestre s)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P17	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°17 - 1	002ER 40317 7 n°17	Colle / Mortier - Dur / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 3 (Dégagement 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P23	Réalisation d'un prélèvement	Escalier	002ER 40317 7 n°23 - 1	002ER 40317 7 n°23	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 3 (Dégagement 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P25	Réalisation d'un prélèvement	Escalier	002ER 40317 7 n°25 - 1	002ER 40317 7 n°25	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 6 (Ancien cachot)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25	Escalier	002ER 40317 7 n°25 - 1	002ER 40317 7 n°25	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 3 (Dégagement 1)	Revêtement de sol	Joint entre carrelage	P26	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°26 - 1	002ER 40317 7 n°26	Joint / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 6 (Ancien cachot)	Revêtement de sol	Joint entre carrelage	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002ER 40317 7 n°26 - 1	002ER 40317 7 n°26	Joint / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 7 (Réserve 1)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P35	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°35 - 1	002ER 40317 7 n°35	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 4 (Atelier 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P36	Réalisation d'un prélèvement	Escalier	002ER 40317 7 n°36 - 1	002ER 40317 7 n°36	Colle / Ragréage - Dur / Effritable - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 3 (Dégagement 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P37	Réalisation d'un prélèvement	Escalier	002ER 40317 7 n°37 - 1	002ER 40317 7 n°37	Colle / Ragréage / Matériau - Dur / Effritable / Effritable - Gris / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 8 (Atelier 4)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37	Escalier	002ER 40317 7 n°37 - 1	002ER 40317 7 n°37	Colle / Ragréage / Matériau - Dur / Effritable / Effritable - Gris / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 13 (Atelier 6)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P52	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°52 - 1	002ER 40317 7 n°52	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 10 (Dégagement 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002ER 40317 7 n°52 - 1	002ER 40317 7 n°52	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 12 (Sas 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002ER 40317 7 n°52 - 1	002ER 40317 7 n°52	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 14 (Bureau 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S93	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002ER 40317 7 n°52 - 1	002ER 40317 7 n°52	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 15 (Bureau 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S94	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002ER 40317 7 n°52 - 1	002ER 40317 7 n°52	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 16 (Atelier 7)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S95	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002ER 40317 7 n°52 - 1	002ER 40317 7 n°52	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 17 (Atelier 8)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S96	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002ER 40317 7 n°52 - 1	002ER 40317 7 n°52	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 11 (Atelier 5)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S97	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002ER 40317 7 n°52 - 1	002ER 40317 7 n°52	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 10 (Dégagement 2) - Vol 12 (Sas 1) - Vol 14 (Bureau 1) - Vol 15 (Bureau 2) - Vol 16 (Atelier 7) - Vol 17 (Atelier 8) - Vol 11 (Atelier 5)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S60 - S62 - S93 - S94 - S95 - S96 - S97	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002ER 40317 7 n°52 - 1	002ER 40317 7 n°52	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 13 (Atelier 6)	Revêtement de sol	Ragréage et béton	P53	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°53 - 1	002ER 40317 7 n°53	Mortier - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 11 (Atelier 5)	Revêtement de sol	Ragréage et béton	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002ER 40317 7 n°53 - 1	002ER 40317 7 n°53	Mortier - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 17 (Atelier 8)	Revêtement de sol	Ragréage et béton	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002ER 40317 7 n°53 - 1	002ER 40317 7 n°53	Mortier - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 16 (Atelier 7)	Revêtement de sol	Ragréage et béton	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002ER 40317 7 n°53 - 1	002ER 40317 7 n°53	Mortier - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 12 (Sas 1)	Revêtement de sol	Ragréage et béton	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002ER 40317 7 n°53 - 1	002ER 40317 7 n°53	Mortier - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 18 (Sas 2)	Revêtement de sol	Ragréage et béton	S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002ER 40317 7 n°53 - 1	002ER 40317 7 n°53	Mortier - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 15 (Bureau 2)	Revêtement de sol	Ragréage et béton	S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002ER 40317 7 n°53 - 1	002ER 40317 7 n°53	Mortier - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 14 (Bureau 1)	Revêtement de sol	Ragréage et béton	S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002ER 40317 7 n°53 - 1	002ER 40317 7 n°53	Mortier - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 10 (Dégagement 2)	Revêtement de sol	Ragréage et béton	S76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002ER 40317 7 n°53 - 1	002ER 40317 7 n°53	Mortier - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 11 (Atelier 5) - Vol 17 (Atelier 8) - Vol 16 (Atelier 7) - Vol 12 (Sas 1) - Vol 18 (Sas 2) - Vol 15 (Bureau 2) - Vol 14 (Bureau 1) - Vol 10 (Dégagement 2)	Revêtement de sol	Ragréage et béton	S57 - S58 - S59 - S61 - S73 - S74 - S75 - S76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002ER 40317 7 n°53 - 1	002ER 40317 7 n°53	Mortier - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 10 (Dégagement 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P59	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°59 - 1	002ER 40317 7 n°59	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 10 (Dégagement 2)	Revêtement de sol	Joint entre carrelage	P60	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°60 - 1	002ER 40317 7 n°60	Joint / Colle - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 10 (Dégagement 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P64	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°64 - 1	002ER 40317 7 n°64	Colle - Dur - Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 19 (Sanitaires 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage et ragréage	P70	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°70 - 1	002ER 40317 7 n°70	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 23 (Sanitaires 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage et ragréage	S112	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70		002ER 40317 7 n°70 - 1	002ER 40317 7 n°70	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 19 (Sanitaires 1)	Revêtement de sol	Joint entre carrelage	P74	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°74 - 1	002ER 40317 7 n°74	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 19 (Sanitaires 1)	Revêtement de sol	Ragréage et béton	P75	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°75 - 1	002ER 40317 7 n°75	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 30 (Chaufferie)	Revêtement de sol	Joint entre element	P89	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°89 - 1	002ER 40317 7 n°89	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 31 (Info)	Revêtement de sol	Joint entre element	S120	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002ER 40317 7 n°89 - 1	002ER 40317 7 n°89	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 29 (Cave 3)	Revêtement de sol	Joint entre element	S121	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002ER 40317 7 n°89 - 1	002ER 40317 7 n°89	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 26 (Machinerie ascenseur)	Revêtement de sol	Joint entre element	S122	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002ER 40317 7 n°89 - 1	002ER 40317 7 n°89	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 27 (Cave 1)	Revêtement de sol	Joint entre element	S123	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002ER 40317 7 n°89 - 1	002ER 40317 7 n°89	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 28 (Cave 2)	Revêtement de sol	Joint entre element	S124	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002ER 40317 7 n°89 - 1	002ER 40317 7 n°89	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 25 (Dégagement 4)	Revêtement de sol	Joint entre element	S125	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002ER 40317 7 n°89 - 1	002ER 40317 7 n°89	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 31 (Info) - Vol 29 (Cave 3) - Vol 26 (Machinerie ascenseur) - Vol 27 (Cave 1) - Vol 28 (Cave 2) - Vol 25 (Dégagement 4)	Revêtement de sol	Joint entre element	S120 - S121 - S122 - S123 - S124 - S125	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002ER 40317 7 n°89 - 1	002ER 40317 7 n°89	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 31 (Info)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P90	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°90 - 1	002ER 40317 7 n°90	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Exterieur	Vol 33 (Façade 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P100	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°100 - 1	002ER 40317 7 n°100	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Exterieur	Vol 33 (Façade 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P100	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002ER 40317 7 n °100 - 1	002ER 40317 7 n °100	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 22 (Combles 2)	Revêtement de sol	Isolation	P118	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7-2 n °118 - 1	P118	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 24 (Combles 3)	Revêtement de sol	Isolation	S153	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118		002ER 40317 7-2 n °118 - 1	P118	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 20 (Dégagement 3)	Revêtement de sol	Isolation	S154	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118		002ER 40317 7-2 n °118 - 1	P118	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 21 (Combles 1)	Revêtement de sol	Isolation	S155	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118		002ER 40317 7-2 n °118 - 1	P118	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 24 (Combles 3) - Vol 20 (Dégagement 3) - Vol 21 (Combles 1)	Revêtement de sol	Isolation	S153 - S154 - S155	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118		002ER 40317 7-2 n °118 - 1	P118	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
------	--------------	-----------	------------------	------------	-------------	----------------	-----------	-----------	------------	----------	------------

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 1 (Atelier 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P8	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°8 - 1	002ER 40317 7 n°8	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 1 (Atelier 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002ER 40317 7 n°8 - 1	002ER 40317 7 n°8	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 1 (Atelier 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P9	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°9 - 1	002ER 40317 7 n°9	Colle / Matériau - Dur / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 1 (Atelier 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER 40317 7 n°9 - 1	002ER 40317 7 n°9	Colle / Matériau - Dur / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 2 (Vaguemestres)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P14	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°14 - 1	002ER 40317 7 n°14	Colle / Peinture / Fibres - Dur / Effritable / Souple Fibreux - Blanc Beige / Orange / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 2 (Vaguemestres)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P15	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°15 - 1	002ER 40317 7 n°15	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 2 (Vaguemestres)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002ER 40317 7 n°15 - 1	002ER 40317 7 n°15	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 3 (Dégagement 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P22	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°22 - 2	002ER 40317 7 n°22	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 3 (Dégagement 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002ER 40317 7 n°22 - 2	002ER 40317 7 n°22	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 5 (Atelier 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002ER 40317 7 n°22 - 2	002ER 40317 7 n°22	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 3 (Dégagement 1) - Vol 5 (Atelier 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P22 - S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002ER 40317 7 n°22 - 2	002ER 40317 7 n°22	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 3 (Dégagement 1)	Revêtement de mur	Joint entre carrelage	P27	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°27 - 1	002ER 40317 7 n°27	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 3 (Dégagement 1)	Revêtement de mur	Joint entre carrelage	P27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002ER 40317 7 n°27 - 1	002ER 40317 7 n°27	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 5 (Atelier 3)	Revêtement de mur	Joint entre carrelage	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002ER 40317 7 n°27 - 1	002ER 40317 7 n°27	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 3 (Dégagement 1) - Vol 5 (Atelier 3)	Revêtement de mur	Joint entre carrelage	P27 - S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002ER 40317 7 n°27 - 1	002ER 40317 7 n°27	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 7 (Réserve 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P34	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°34 - 1	002ER 40317 7 n°34	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 3 (Dégagement 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P38	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°38 - 1	002ER 40317 7 n°38	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 3 (Dégagement 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002ER 40317 7 n°38 - 1	002ER 40317 7 n°38	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 8 (Atelier 4)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P39	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°39 - 1	002ER 40317 7 n°39	Colle - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse
Rdc	Vol 8 (Atelier 4)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002ER 40317 7 n°39 - 1	002ER 40317 7 n°39	Colle - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 8 (Atelier 4)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P41	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°41 - 1	002ER 40317 7 n°41	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 11 (Atelier 5)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P54	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°54 - 1	002ER 40317 7 n°54	Mortier / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 10 (Dégagement 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P61	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°61 - 1	002ER 40317 7 n°61	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 10 (Dégagement 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002ER 40317 7 n°61 - 1	002ER 40317 7 n°61	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 10 (Dégagement 2)	Revêtement de mur	Joint entre plinthe	P62	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°62 - 1	002ER 40317 7 n°62	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 10 (Dégagement 2)	Revêtement de mur	Joint entre plinthe	P62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002ER 40317 7 n°62 - 1	002ER 40317 7 n°62	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 10 (Dégagement 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P63	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°63 - 1	002ER 40317 7 n°63	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 17 (Atelier 8)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P65	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°65 - 1	002ER 40317 7 n°65	Peinture / Colle - Effritable / Dur - Bleu / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 16 (Atelier 7)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S98	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002ER 40317 7 n°65 - 1	002ER 40317 7 n°65	Peinture / Colle - Effritable / Dur - Bleu / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 15 (Bureau 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S99	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002ER 40317 7 n°65 - 1	002ER 40317 7 n°65	Peinture / Colle - Effritable / Dur - Bleu / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 14 (Bureau 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S100	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002ER 40317 7 n°65 - 1	002ER 40317 7 n°65	Peinture / Colle - Effritable / Dur - Bleu / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 10 (Dégagement 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S101	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002ER 40317 7 n°65 - 1	002ER 40317 7 n°65	Peinture / Colle - Effritable / Dur - Bleu / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 16 (Atelier 7) - Vol 15 (Bureau 2) - Vol 14 (Bureau 1) - Vol 10 (Dégagement 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S98 - S99 - S100 - S101	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002ER 40317 7 n°65 - 1	002ER 40317 7 n°65	Peinture / Colle - Effritable / Dur - Bleu / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 19 (Sanitaires 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P76	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°76 - 1	002ER 40317 7 n°76	Colle - Dur - Gris	Positif	Présen ce sur analyse
R+1	Vol 19 (Sanitaires 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002ER 40317 7 n°76 - 1	002ER 40317 7 n°76	Colle - Dur - Gris	Positif	Présen ce sur analyse
Rdc	Vol 4 (Atelier 2)	Revêtement de mur	Joint de carrelage (plinthe)	P111	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7-2 n °111 - 1	P111	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 4 (Atelier 2)	Revêtement de mur	Joint de carrelage (plinthe)	P111	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P111		002ER 40317 7-2 n °111 - 1	P111	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 4 (Atelier 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P112	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7-2 n °112 - 1	P112	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 4 (Atelier 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P112	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P112		002ER 40317 7-2 n °112 - 1	P112	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 4 (Atelier 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P113	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7-2 n °113 - 1	P113	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 4 (Atelier 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P113	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P113		002ER 40317 7-2 n °113 - 1	P113	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 4 (Atelier 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P114	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7-2 n °114 - 1	P114	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 4 (Atelier 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P114	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114		002ER 40317 7-2 n °114 - 1	P114	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 30 (Chaufferie)	Conduit fluide non identifié	Joint de bride	P91	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°91 - 1	002ER 40317 7 n°91	Joint - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 30 (Chaufferie)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P92	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°92 - 1	002ER 40317 7 n°92	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 25 (Dégagement 4)	Conduit fluide non identifié	Joint de bride	P95	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°95 - 1	002ER 40317 7 n°95	Joint - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 25 (Dégagement 4)	Conduit fluide non identifié	Joint de bride	P95	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002ER 40317 7 n°95 - 1	002ER 40317 7 n°95	Joint - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 19 (Sanitaires 1)	Conduit eau	Conduit	S152	Réalisation d'un sondage		S152 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureF onte
R+1	Vol 19 (Sanitaires 1)	Conduit eau	Conduit	S152	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S152		S152 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureF onte

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 1 (Atelier 1)	Evier	Tampon bitumineux	P13	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°13 - 1	002ER 40317 7 n°13	Tampon - Bitumineux Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 8 (Atelier 4)	Evier	Tampon bitumineux	P40	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7 n°40 - 1	002ER 40317 7 n°40	Tampon - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Exterieur	Vol 33 (Façade 1)	Bac	Bac à fleurs	P101	Réalisation d'un prélèvement	2 bacs	002ER 40317 7 n °101 - 1	002ER 40317 7 n °101	Fibres-cime nt - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Exterieur	Vol 33 (Façade 1)	Bac	Bac à fleurs	P101	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101	2 bacs	002ER 40317 7 n °101 - 1	002ER 40317 7 n °101	Fibres-cime nt - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présen ce sur analyse
R+1	Vol 17 (Atelier 8)	Evier	Tampon bitumineux	P116	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7-2 n °116 - 1	P116	Tampon - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 13 (Atelier 6)	Evier	Tampon bitumineux	P117	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 7-2 n °117 - 1	P117	Tampon - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

ANNEXE : MESURAGE DES ZONES AMIANTÉES

Les mesurages contenus dans le tableau suivant sont donnés a titre indicatifs et doivent impérativement faire l'objet d'un contrôle par les intervenants et ne peut en aucun cas être utilisé comme quantitatif pour chiffrage.

Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
				R+1			
002ER40317 7-1 n°109	Menuiseries	Mastic / Matériau - Résineux / Effritable - Beige / Noir	Vol 17 (Atelier 8) - Vol 17 (Atelier 8) - Vol 11 (Atelier 5) - Vol 11 (Atelier 5) - Vol 11 (Atelier 5) - Vol 19 (Sanitaires 1) - Vol 19 (Sanitaires 1) - Vol 10 (Dégagement 2) - Vol 5 (Atelier 3) - Vol 5 (Atelier 3) - Vol 7 (Réserve 1) - Vol 1 (Atelier 1) - Vol 1 (Atelier 1) - Vol 1 (Atelier 1) - Vol 2 (Vaguemestre s) - Vol 21 (Combles 1) - Vol 21 (Combles 1) - Vol 21 (Combles 1) - Vol 23 (Sanitaires 2) - Vol 23 (Sanitaires 2) - Vol 23 (Sanitaires 2) - Vol 23 (Sanitaires 2) - Vol 22 (Combles 2) - Vol 22 (Combles 2) - Vol 22 (Combles 2)	10,31 m			

Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
----------	-----------	----------	--------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

R+1

002ER40317 7-1 n°110	Menuiseries	Mastic / Matériau - Résineux / Effritable - Beige / Noir	Vol 13 (Atelier 6) - Vol 13 (Atelier 6) - Vol 13 (Atelier 6) - Vol 14 (Bureau 1) - Vol 15 (Bureau 2) - Vol 16 (Atelier 7) - Vol 16 (Atelier 7) - Vol 16 (Atelier 7) - Vol 6 (Ancien cachot) - Vol 1 (Atelier 1) - Vol 1 (Atelier 1) - Vol 21 (Combles 1) - Vol 21 (Combles 1) - Vol 21 (Combles 1) - Vol 24 (Combles 3) - Vol 22 (Combles 2) - Vol 22 (Combles 2) - Vol 22 (Combles 2) - Vol 22 (Combles 2) (Combles 2)	4,37 m			
Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)

Rdc

002ER40317 7 n°39	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris	Vol 8 (Atelier 4) - Vol 8 (Atelier 4) - Vol 8 (Atelier 4) - Vol 8 (Atelier 4)	23,02 m			
----------------------	----------------------	-----------------------	--	---------	--	--	--


ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Rdc	Rdc - Plan de repérage - Actions menées
	Rdc	Rdc - MPCA Toutes catégories confondues
	Rdc	Rdc - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	Rdc	Rdc - MPCA Revêtement de mur
	Garage	Garage - Plan de repérage - Actions menées
	R+1	R+1 - Plan de repérage - Actions menées
	R+1	R+1 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+1	R+1 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	R+1	R+1 - MPCA Revêtement de mur
	R+2	R+2 - Plan de repérage - Actions menées
	R+2	R+2 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+2	R+2 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	R-1	R-1 - Plan de repérage - Actions menées
	Exterieur	Exterieur - Plan de repérage - Actions menées
	Exterieur	Exterieur - MPCA Toutes catégories confondues
	Exterieur	Exterieur - MPCA Equipements divers et accessoires


RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER403177-2


Légende




Localisation d'un prélèvement positif




Localisation d'un prélèvement négatif



Localisation dun sondage négatif



Localisation dun sondage positif

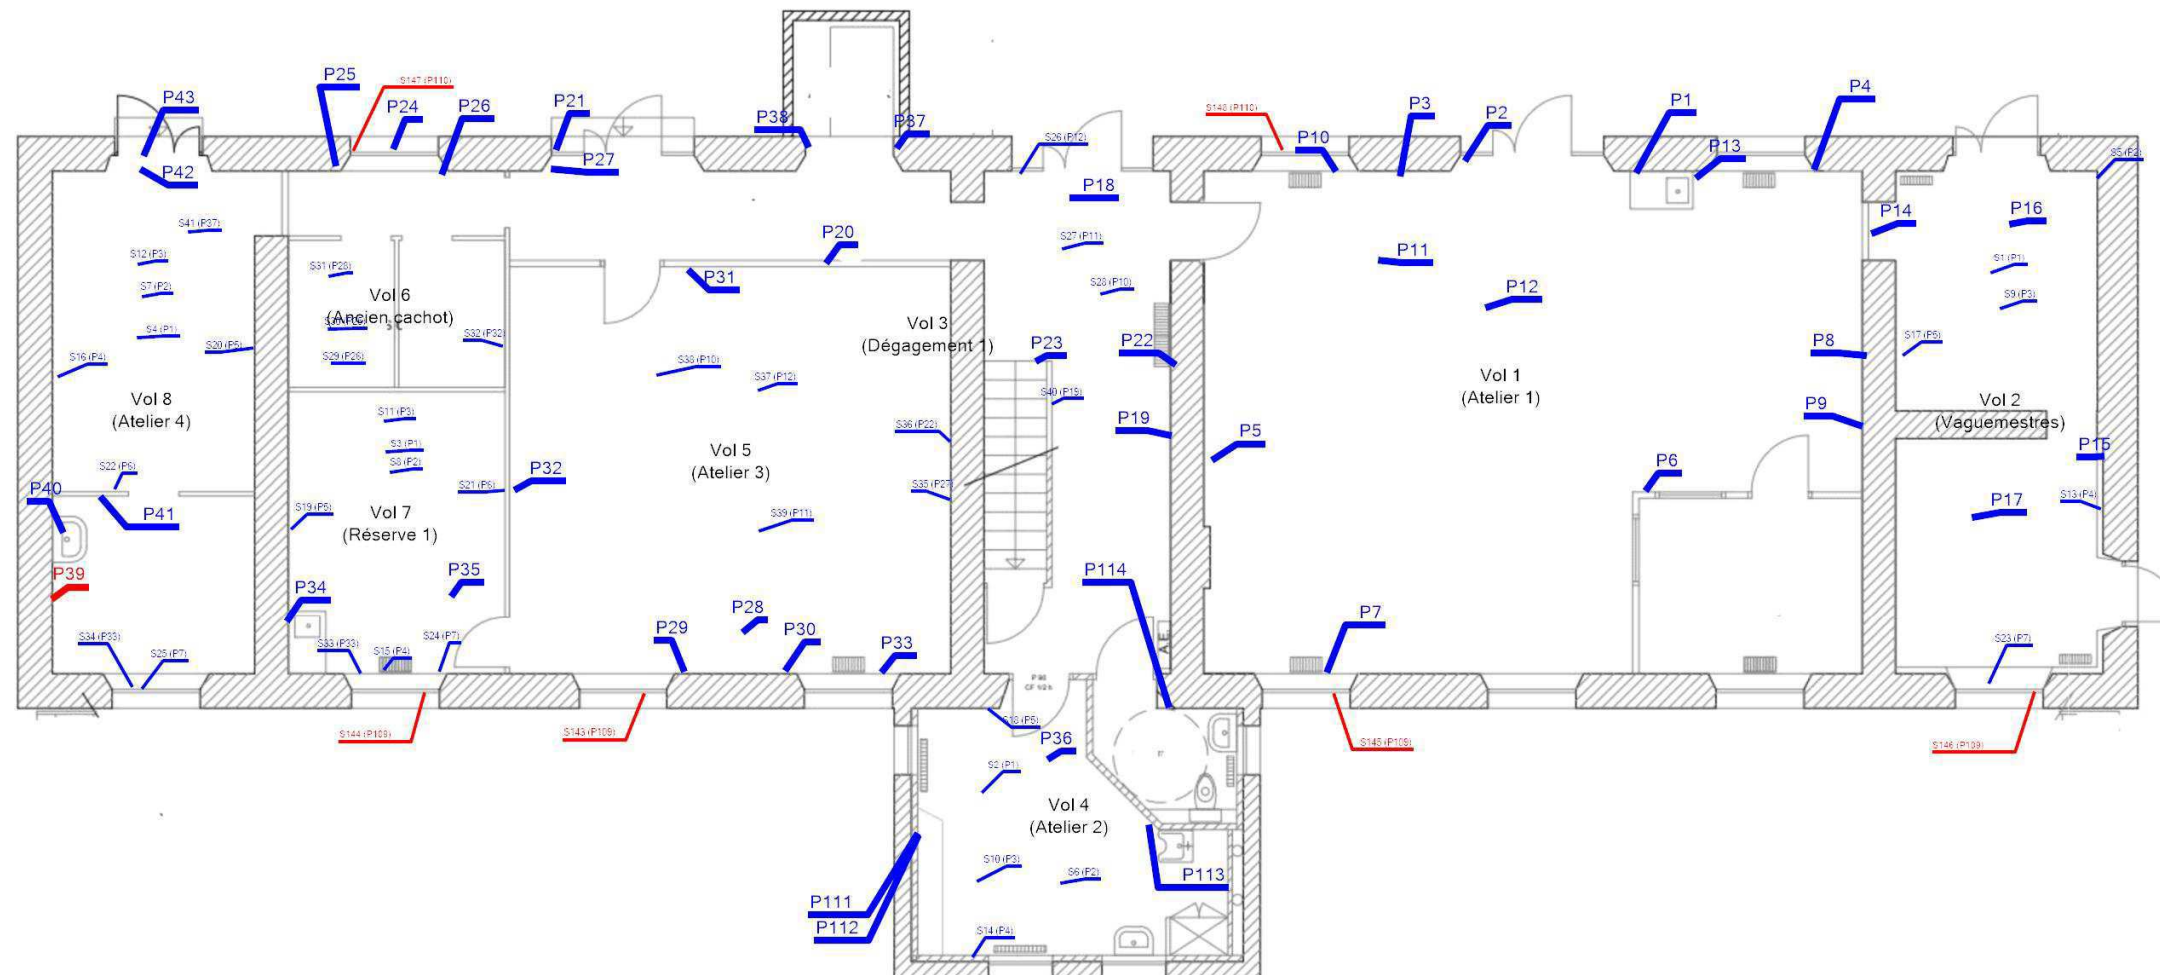

Adresse du bien

220 RUE FRANÇOIS MANSART
78370 PLAISIR

Désignation

démolition-Les Glycines

Date intervention

27/04/2026

Techniciens intervenant

VIALARD MAXIME

Légende




P110 : Compriband



P109 : Compriband



P39 : Colle de carrelage (plinthe)

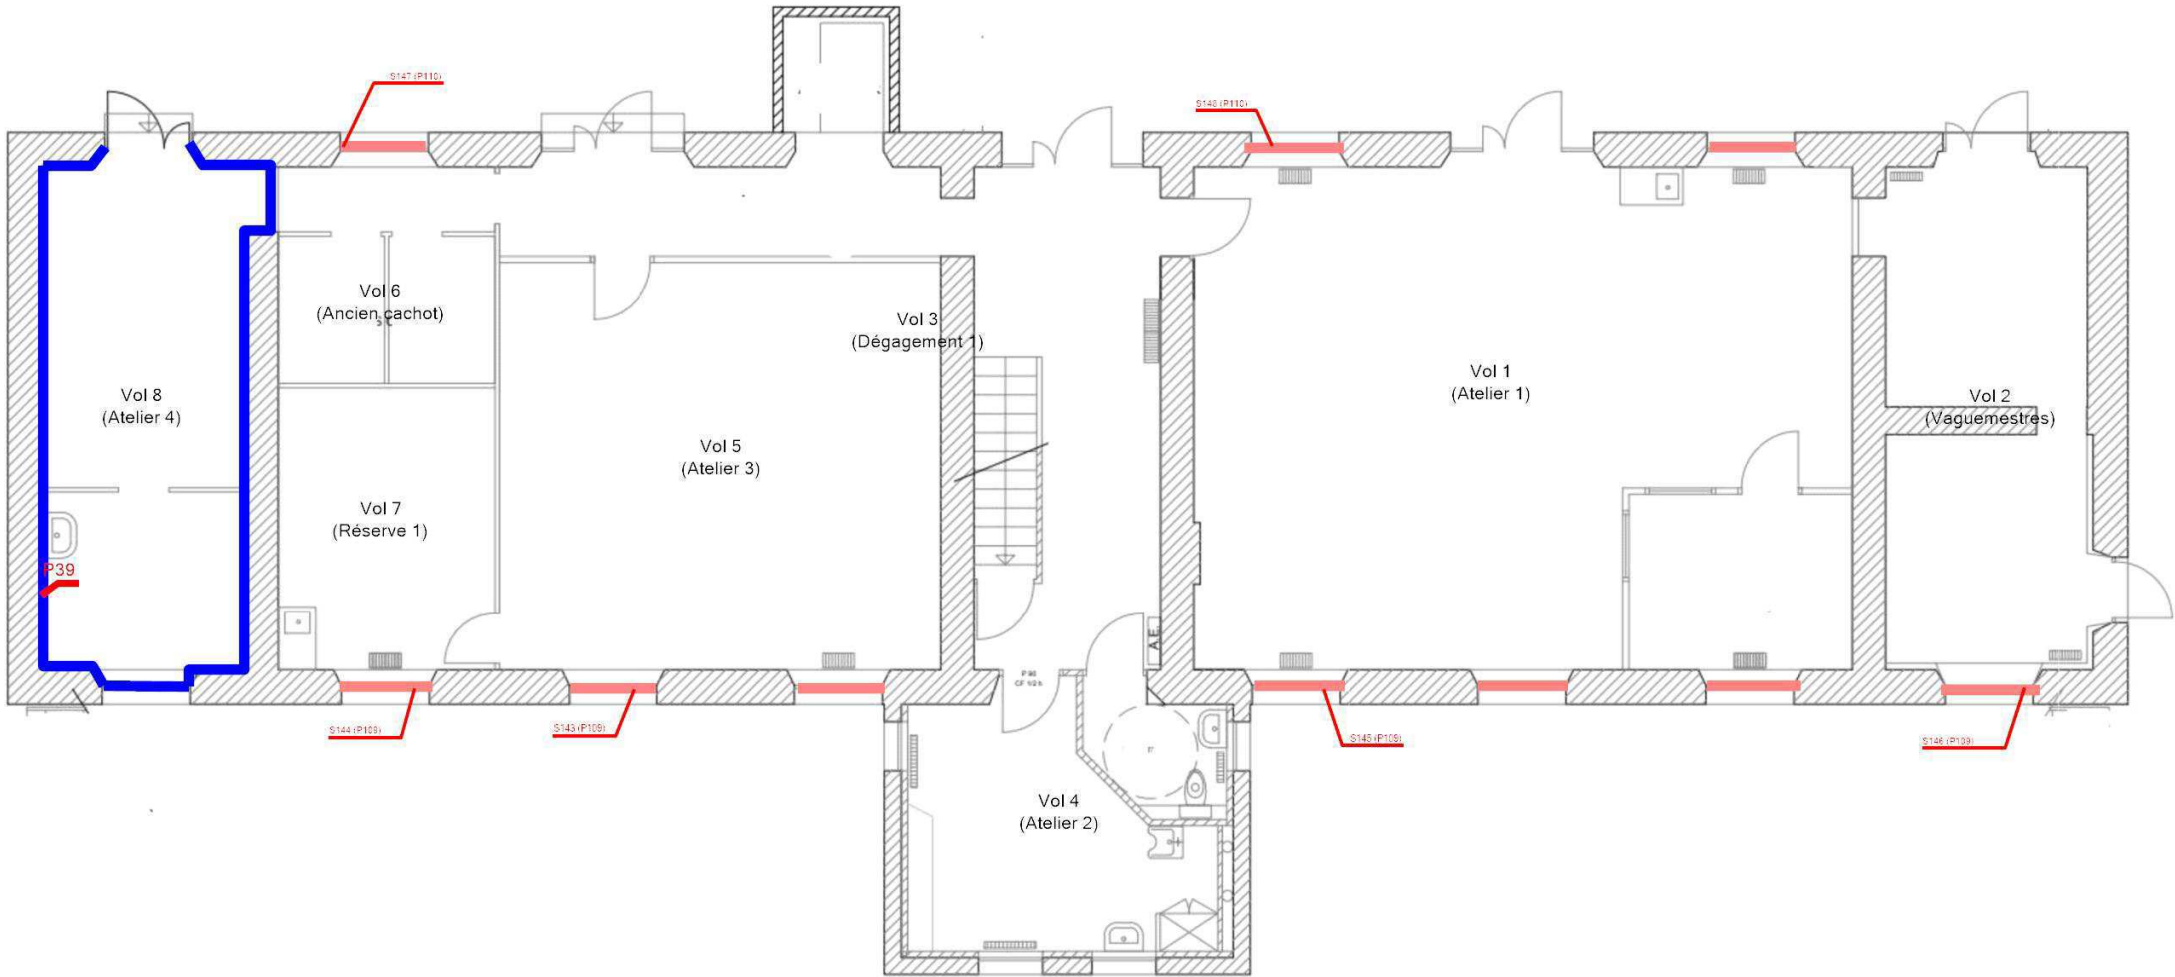

Adresse du bien

220 RUE FRANÇOIS MANSART
78370 PLAISIR

Désignation

démolition-Les Glycines

Date intervention

27/04/2026

Technicien intervenant

VIALARD MAXIME


Légende



P110 : Compriband



P109 : Compriband

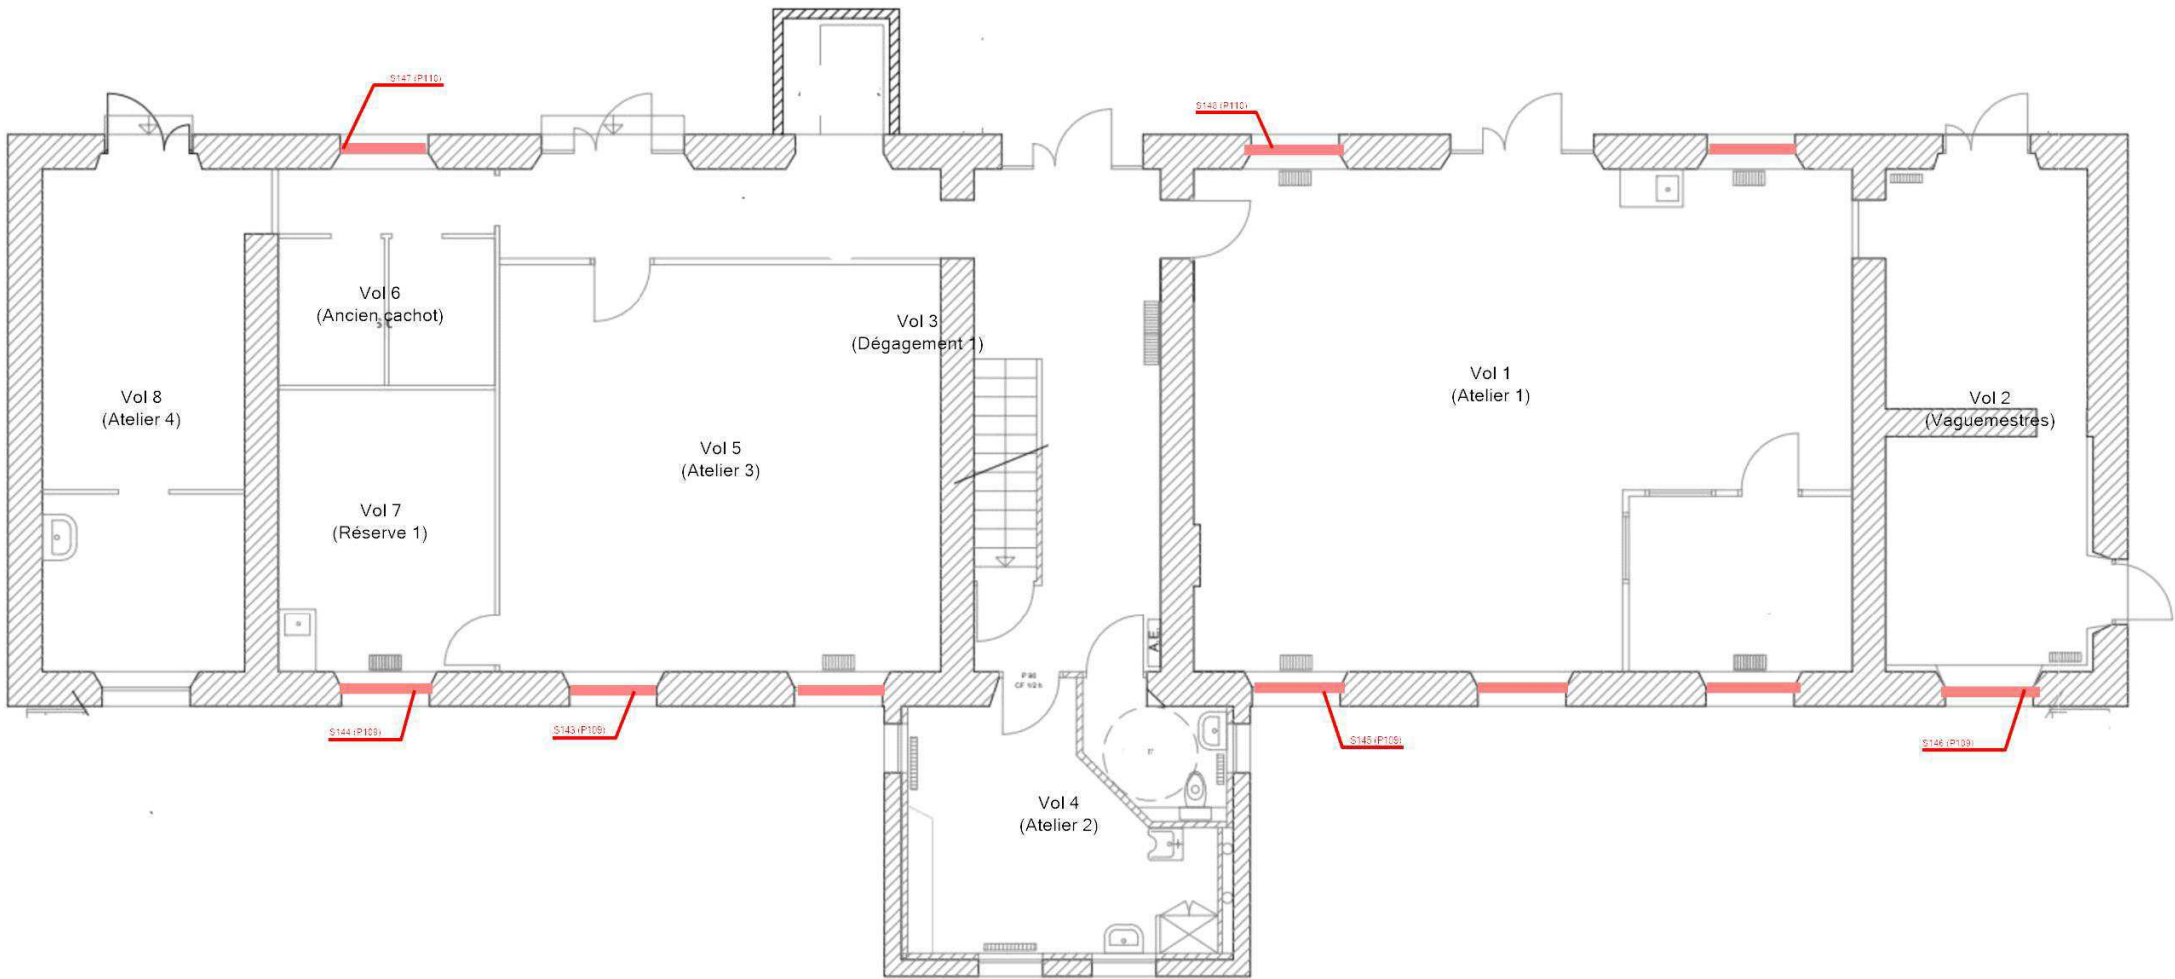

Adresse du bien

220 RUE FRANÇOIS MANSART
78370 PLAISIR

Désignation

démolition-Les Glycines


Date intervention

27/04/2026



Technicien intervenant

VIALARD MAXIME

Légende	
	P39 : Colle de carrelage (plinthe)

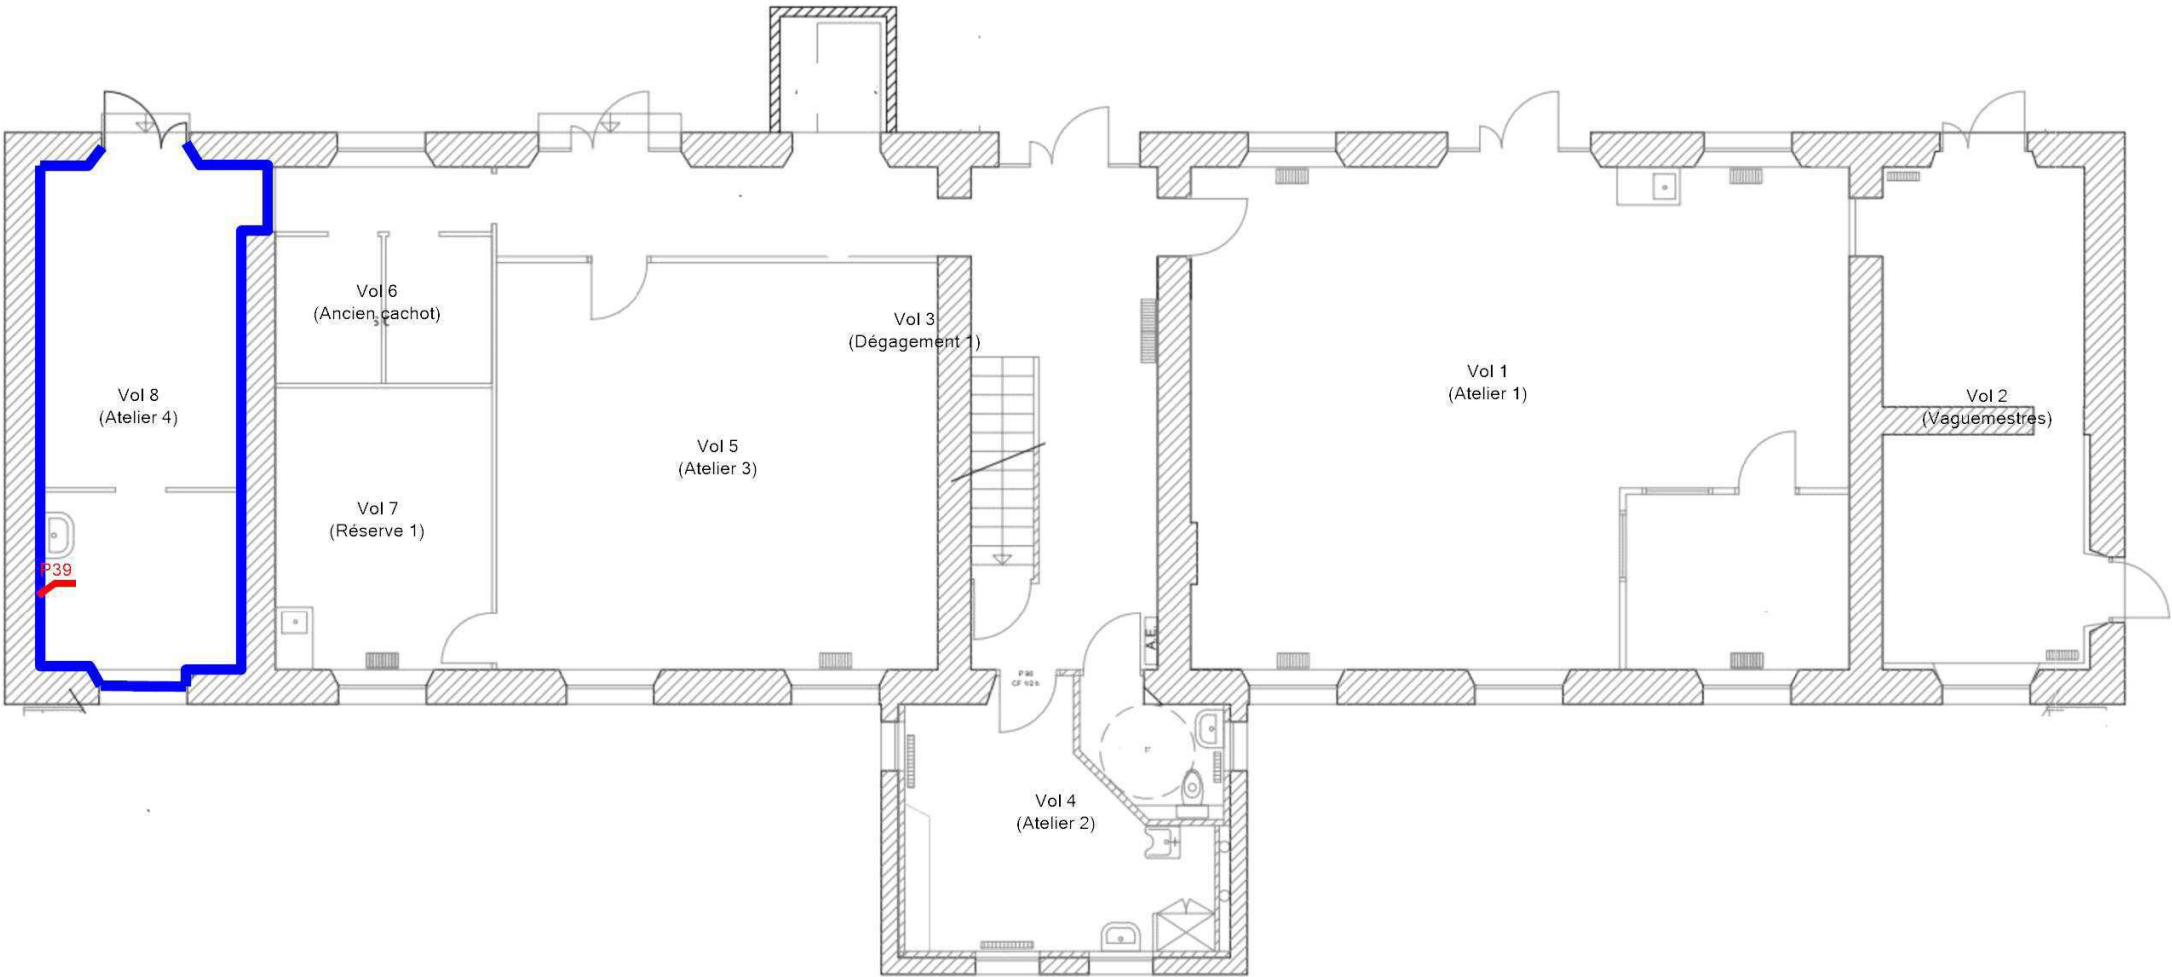


	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	220 RUE FRANÇOIS MANSART 78370 PLAISIR	démolition-Les Glycines	27/04/2026	VIALARD MAXIME

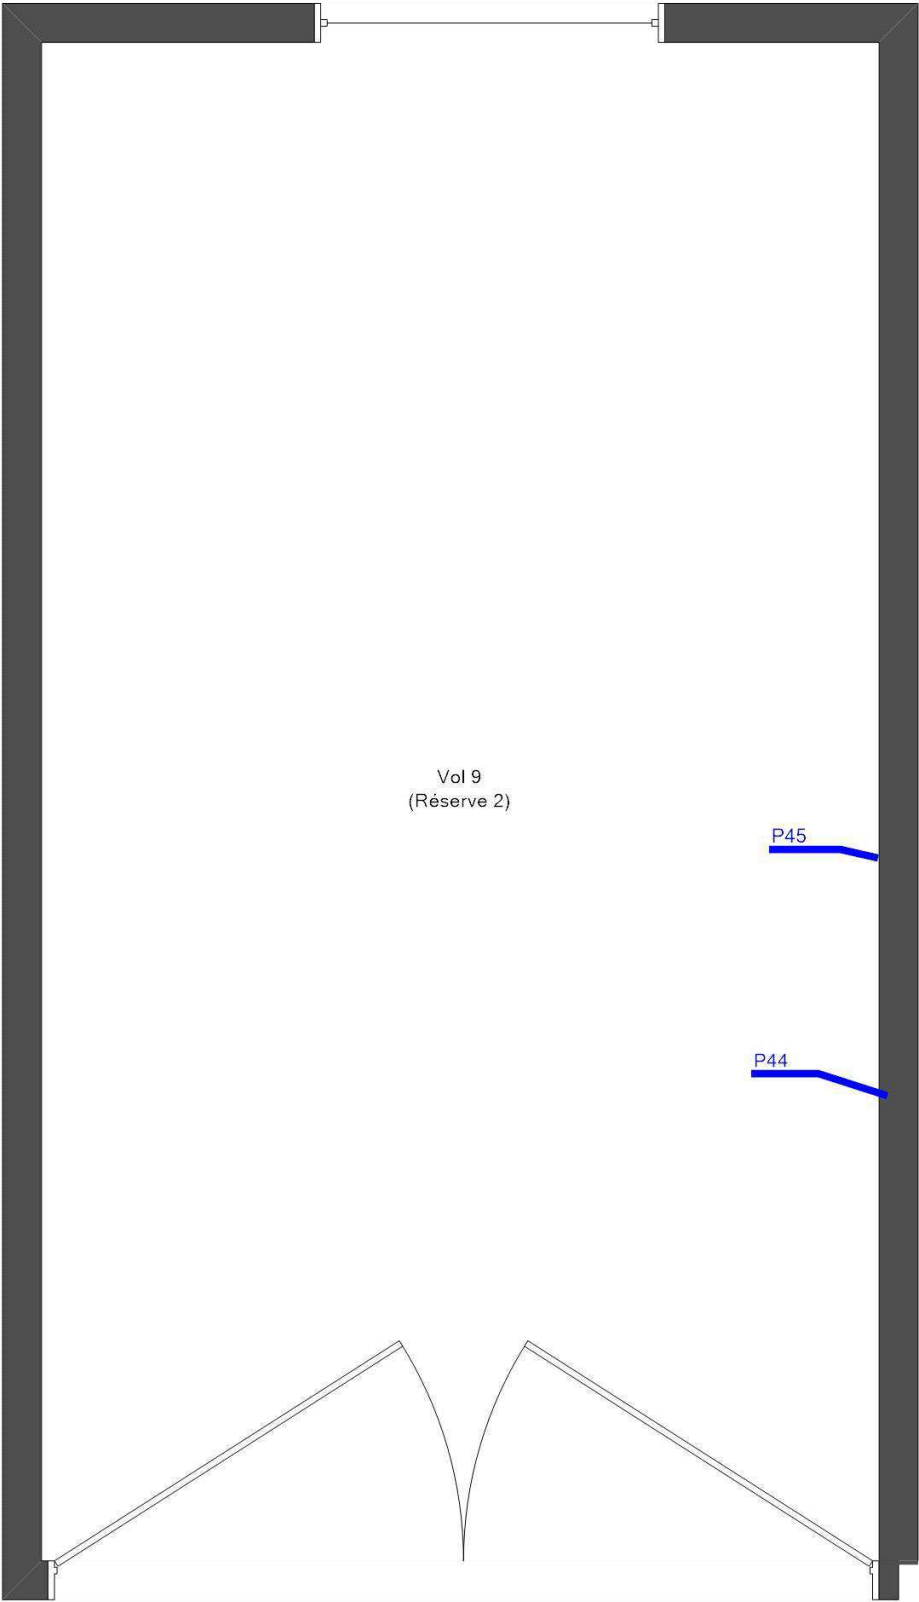GARAGE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002ER403177-2	
				Légende	
					Localisation dun prélèvement négatif
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
	220 RUE FRANÇOIS MANSART 78370 PLAISIR	démolition-Les Glycines	27/04/2026	VIALARD MAXIME	


R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER403177-2


Légende




Localisation dun prélèvement positif




Localisation dun prélèvement négatif



Localisation dun sondage négatif



Localisation dun sondage positif

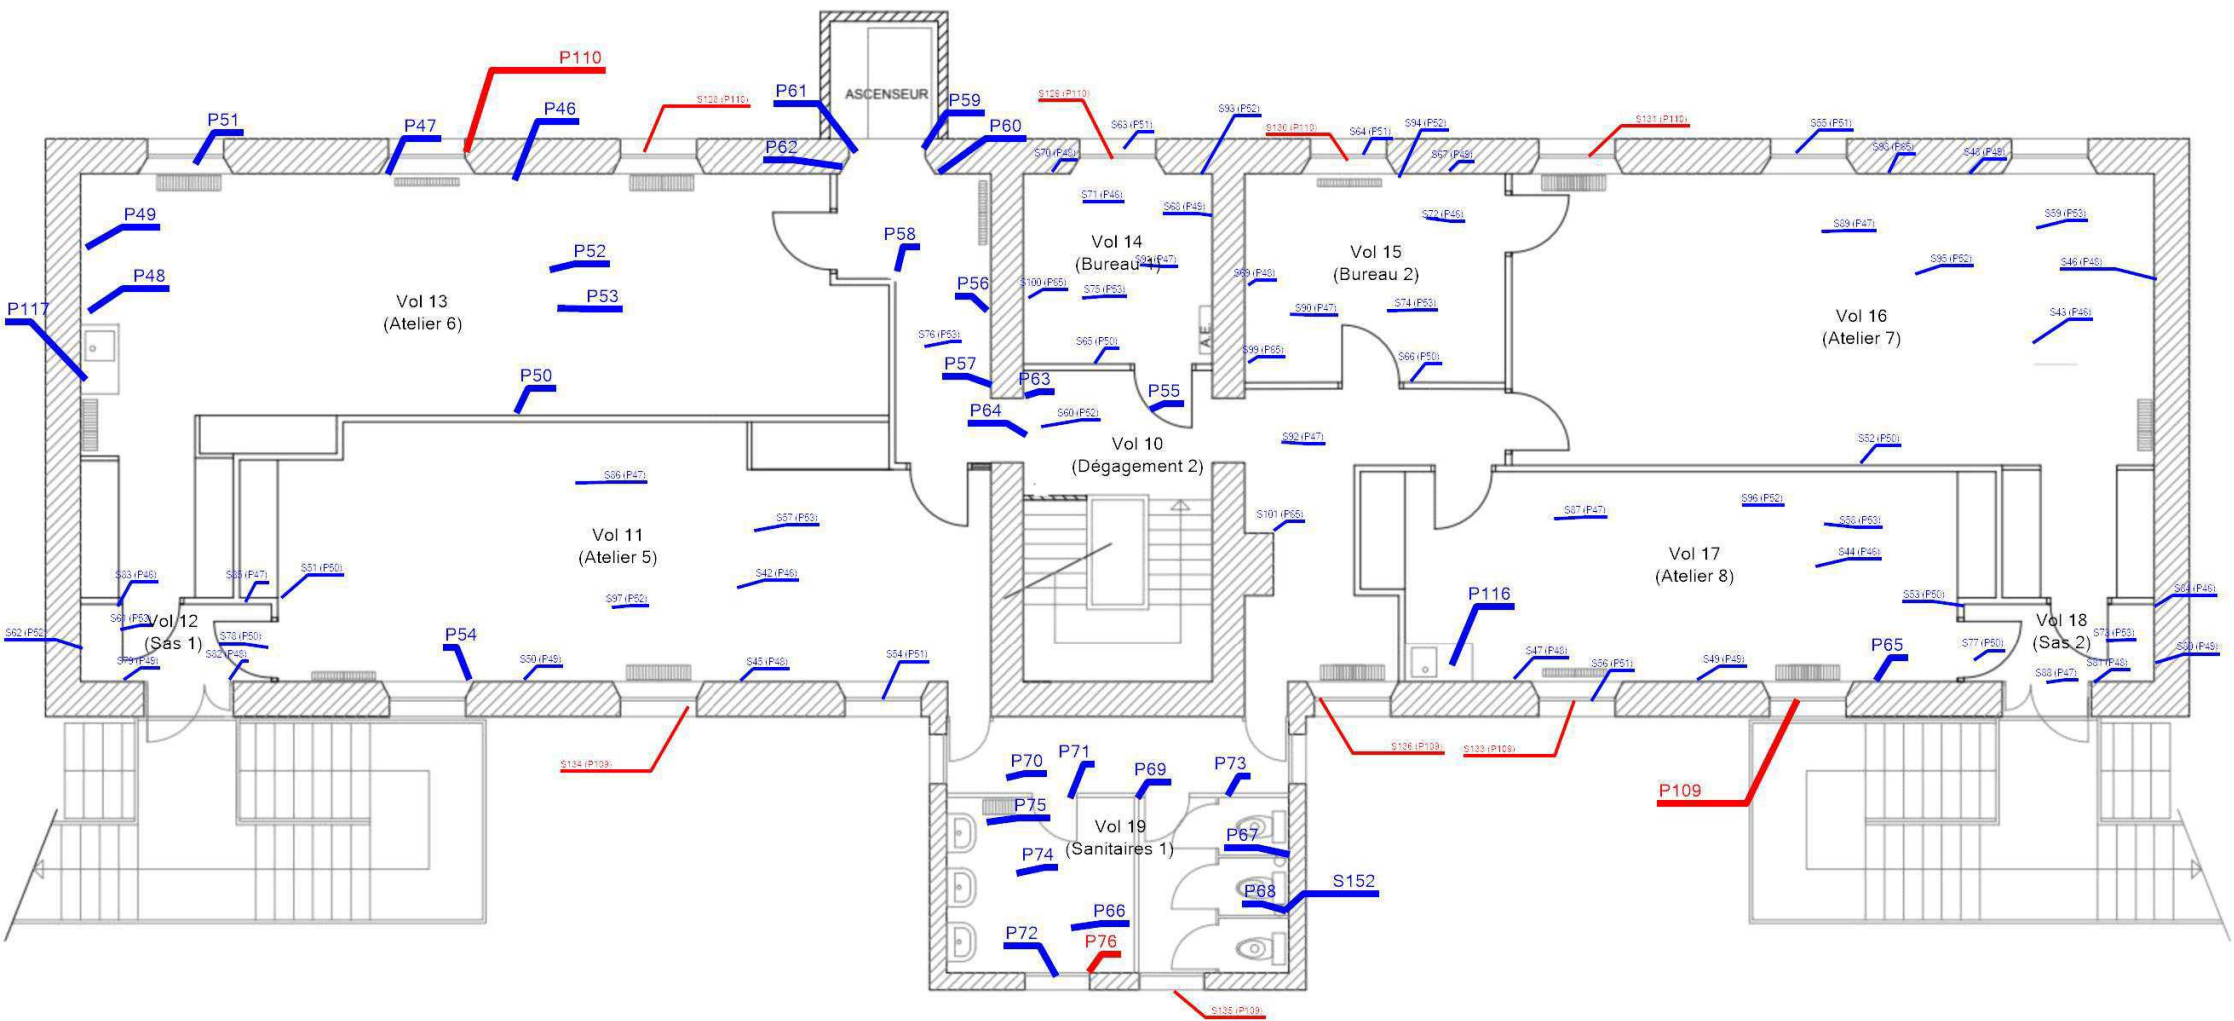

Adresse du bien

220 RUE FRANÇOIS MANSART
78370 PLAISIR

Désignation

démolition-Les Glycines

Date intervention

27/04/2026

Technicien intervenant

VIALARD MAXIME

Légende




P110 : Comprimband



P109 : Comprimband



P76 : Colle de carrelage (faïence)

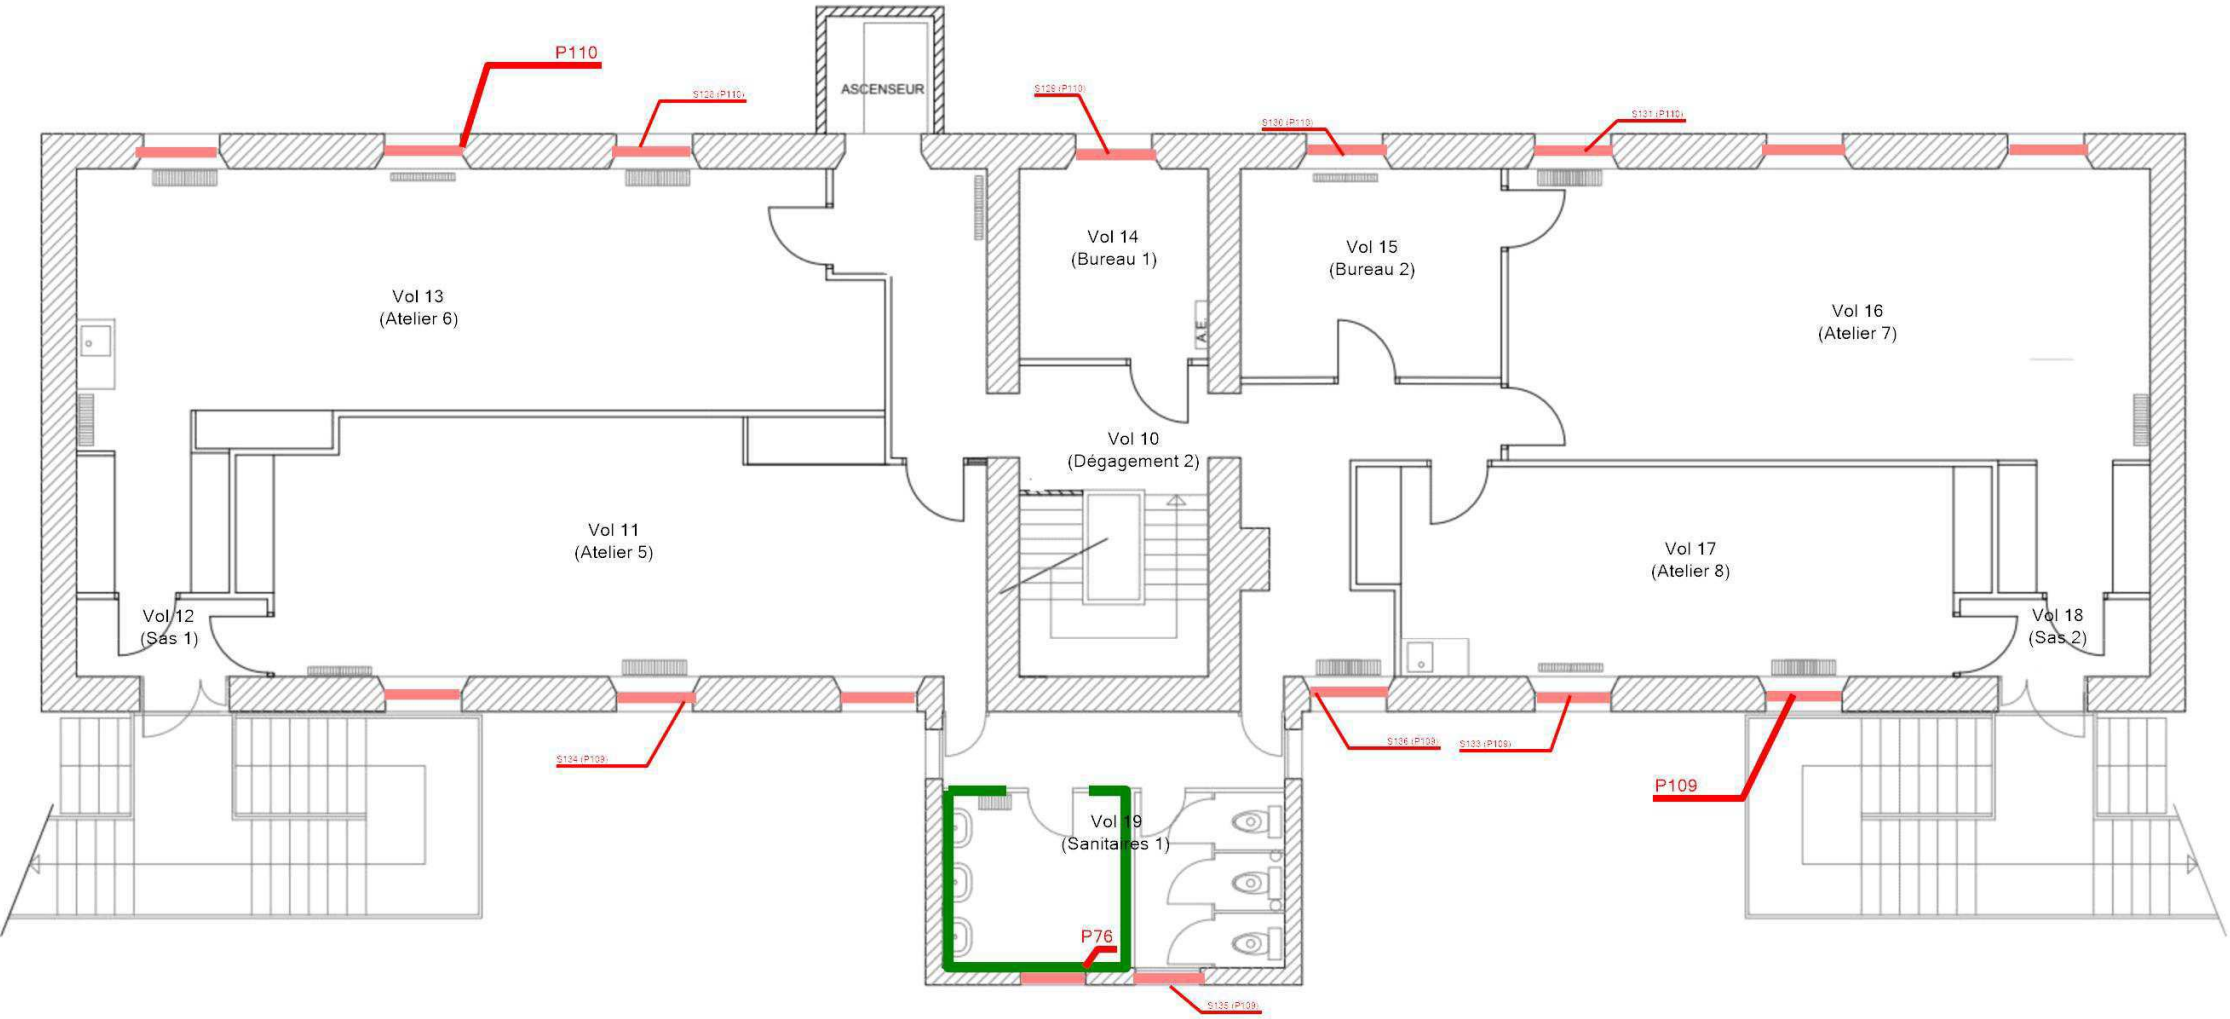

Adresse du bien

220 RUE FRANÇOIS MANSART
78370 PLAISIR

Désignation

démolition-Les Glycines

Date intervention

27/04/2026

Technicien intervenant

VIALARD MAXIME


Légende



P110 : Compriband



P109 : Compriband

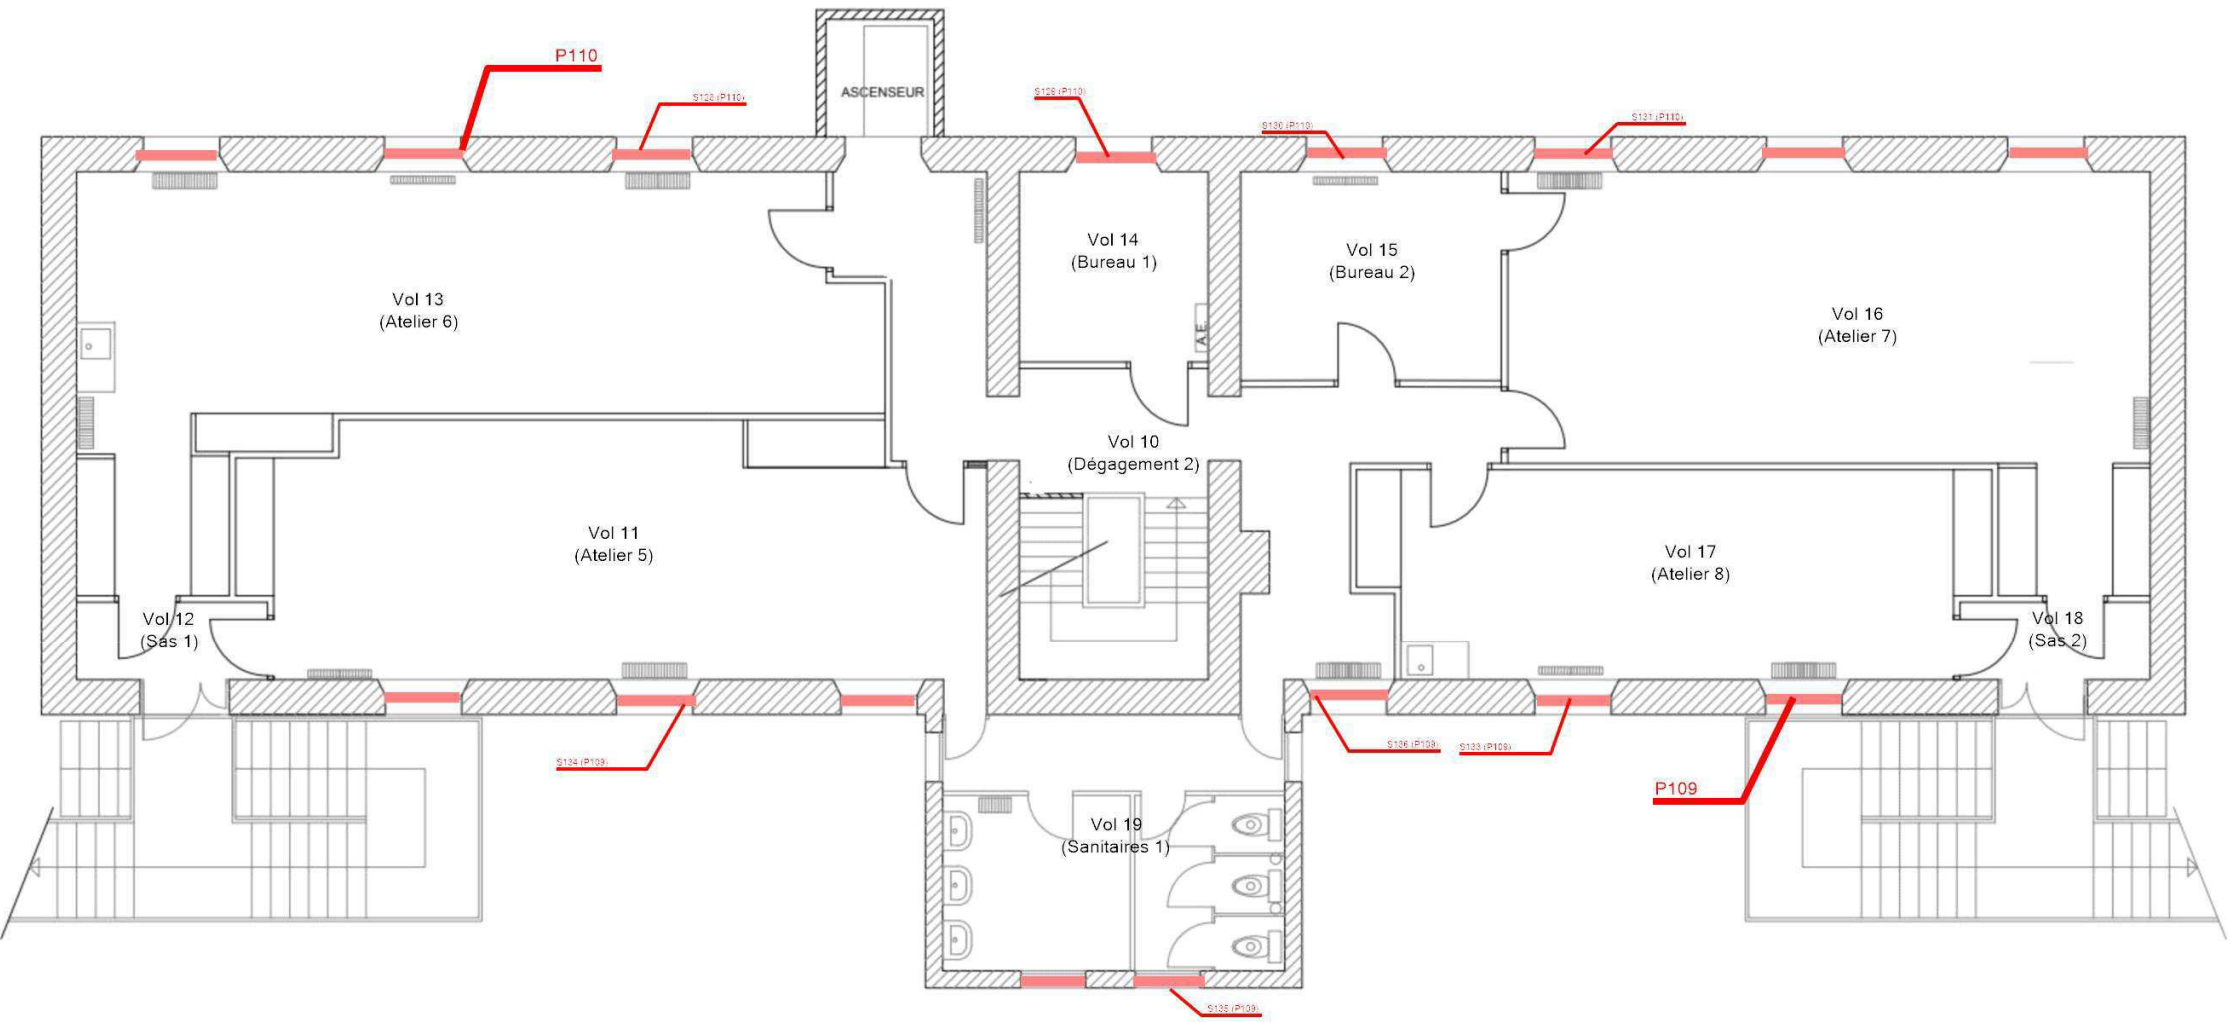

Adresse du bien

220 RUE FRANÇOIS MANSART
78370 PLAISIR

Désignation

démolition-Les Glycines

Date intervention

27/04/2026

Technicien intervenant


VIALARD MAXIME

R+1 - MPCA REVÊTEMENT DE MUR

Référence:
002ER403177-2

Légende

	P76 : Colle de carrelage (faïence)
--	------------------------------------

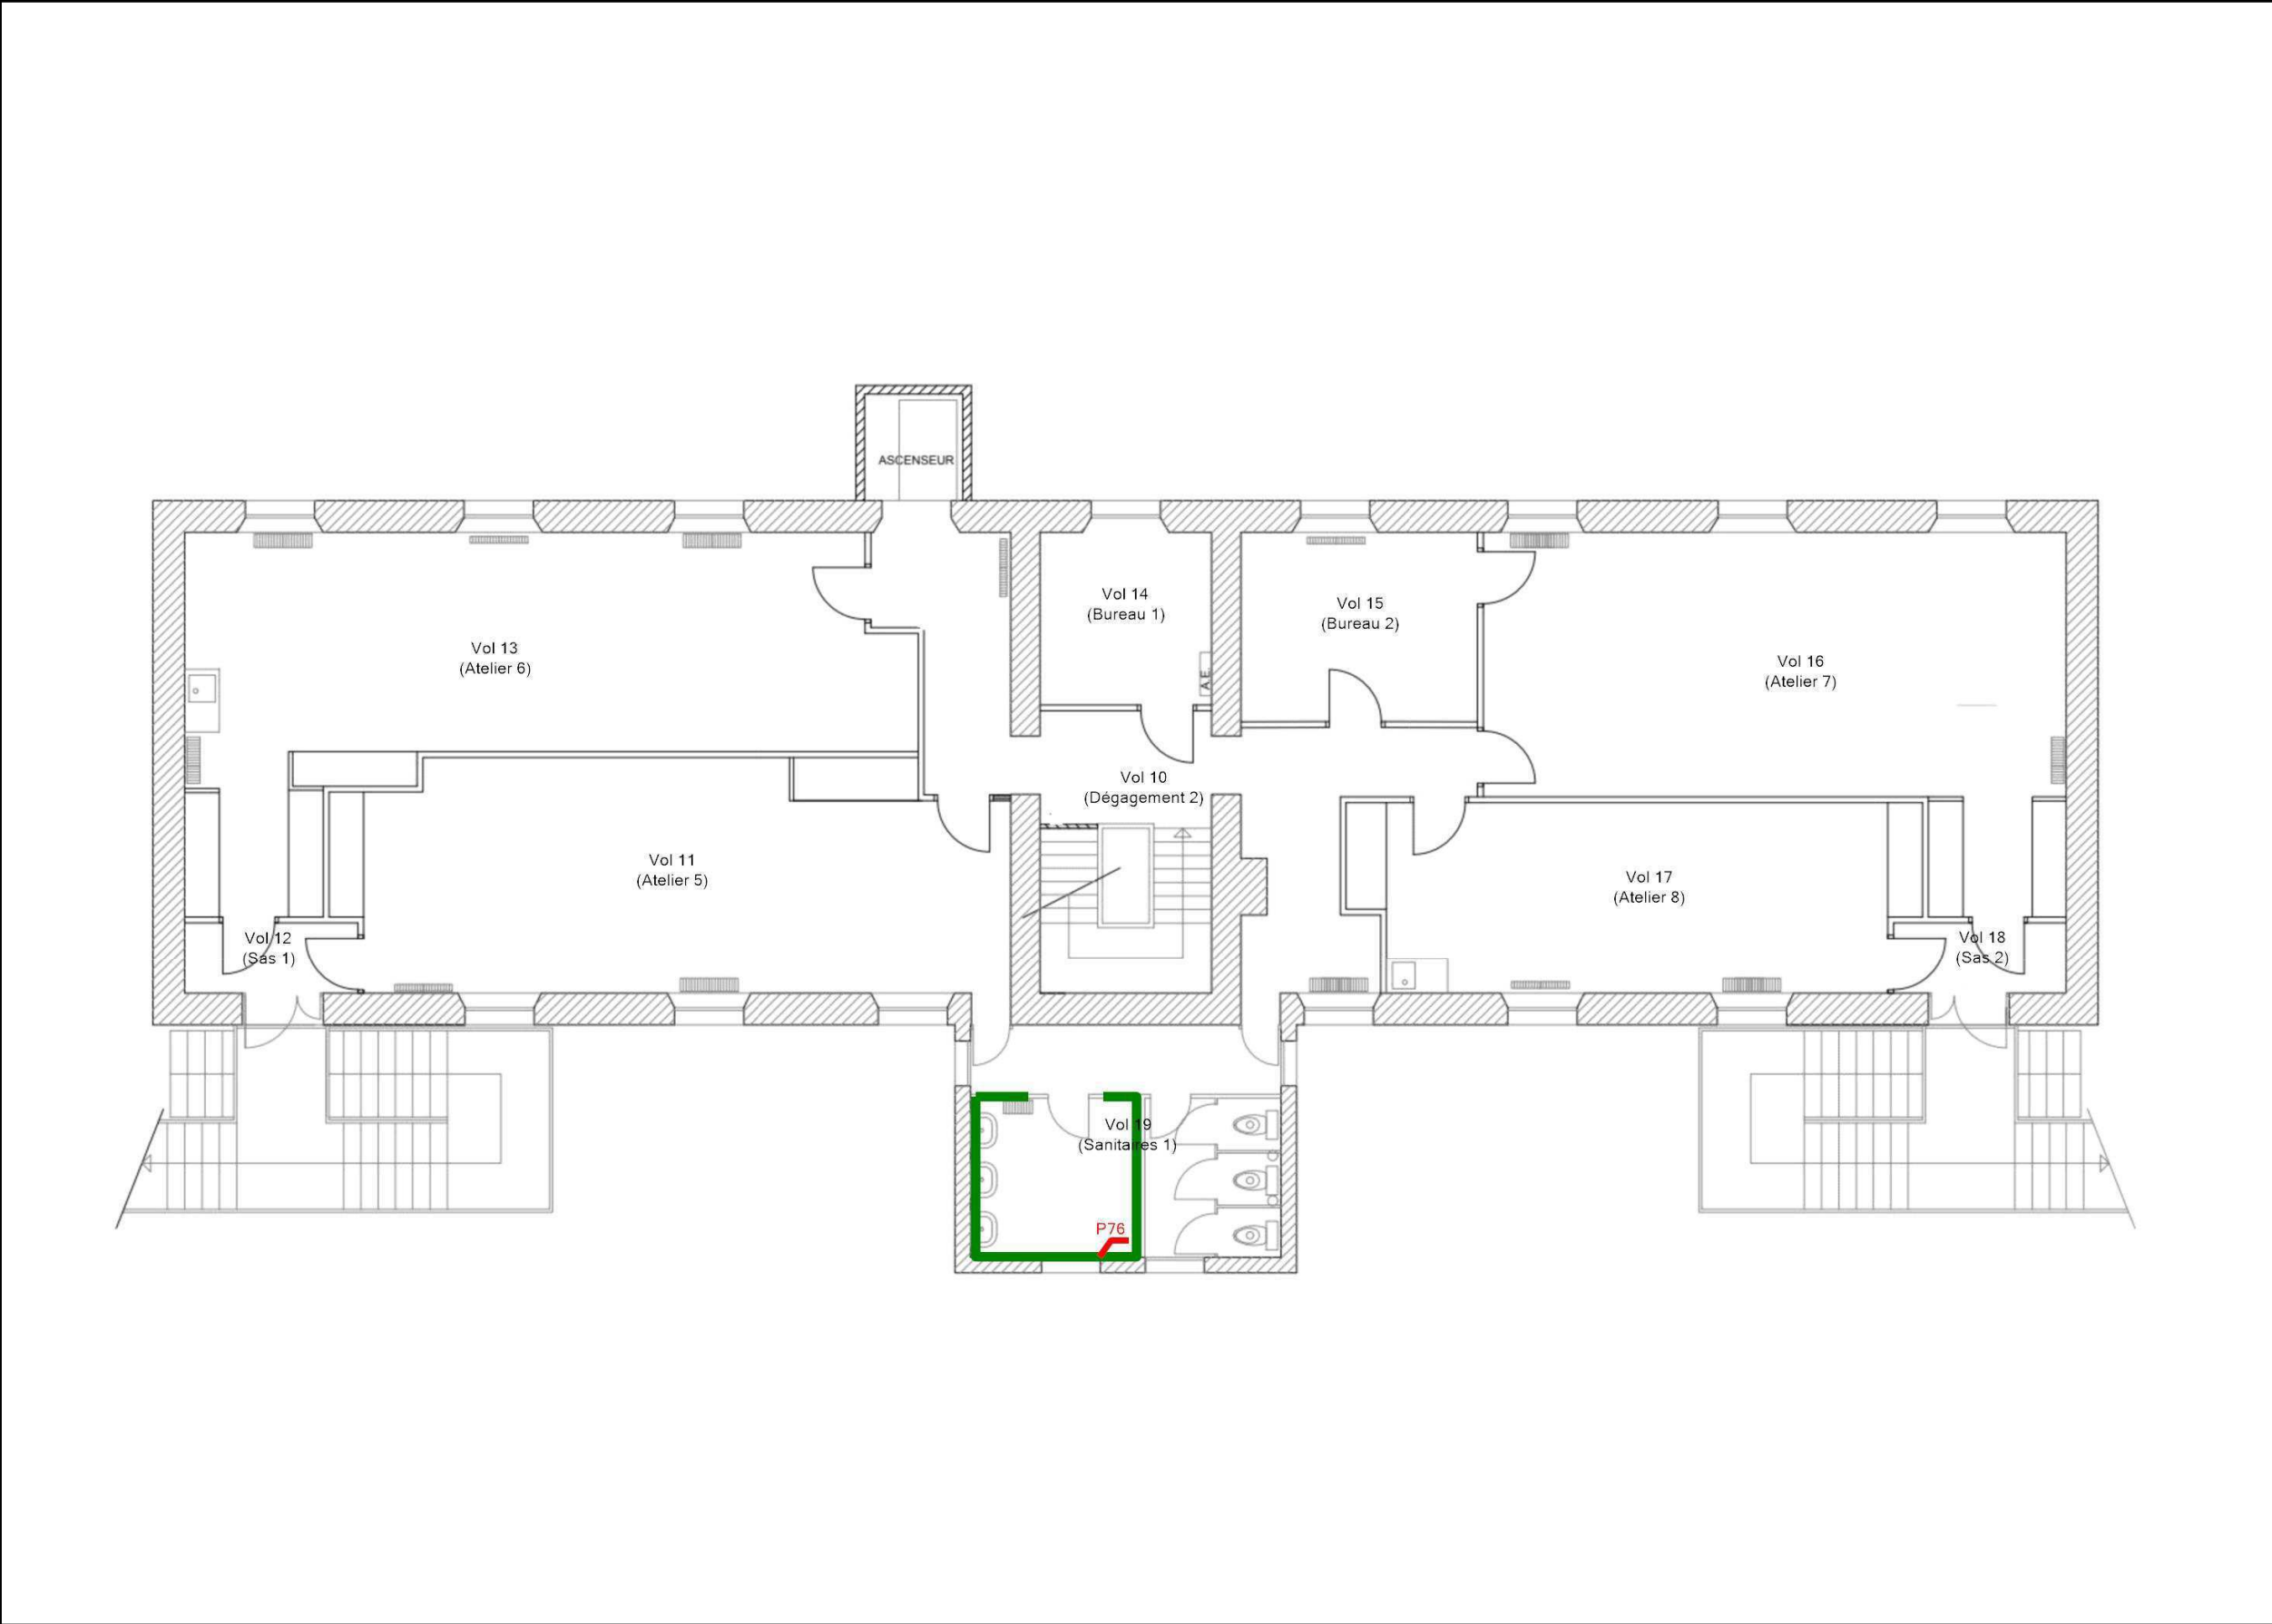

Adresse du bien

220 RUE FRANÇOIS MANSART
78370 PLAISIR

Désignation

démolition-Les Glycines

Date intervention

27/04/2026

	Techniciens intervenant
--	-------------------------

VIALARD MAXIME

R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES


Référence:
002ER403177-2

Légende

Localisation dun prélèvement négatif

Localisation dun sondage négatif

Localisation dun sondage positif

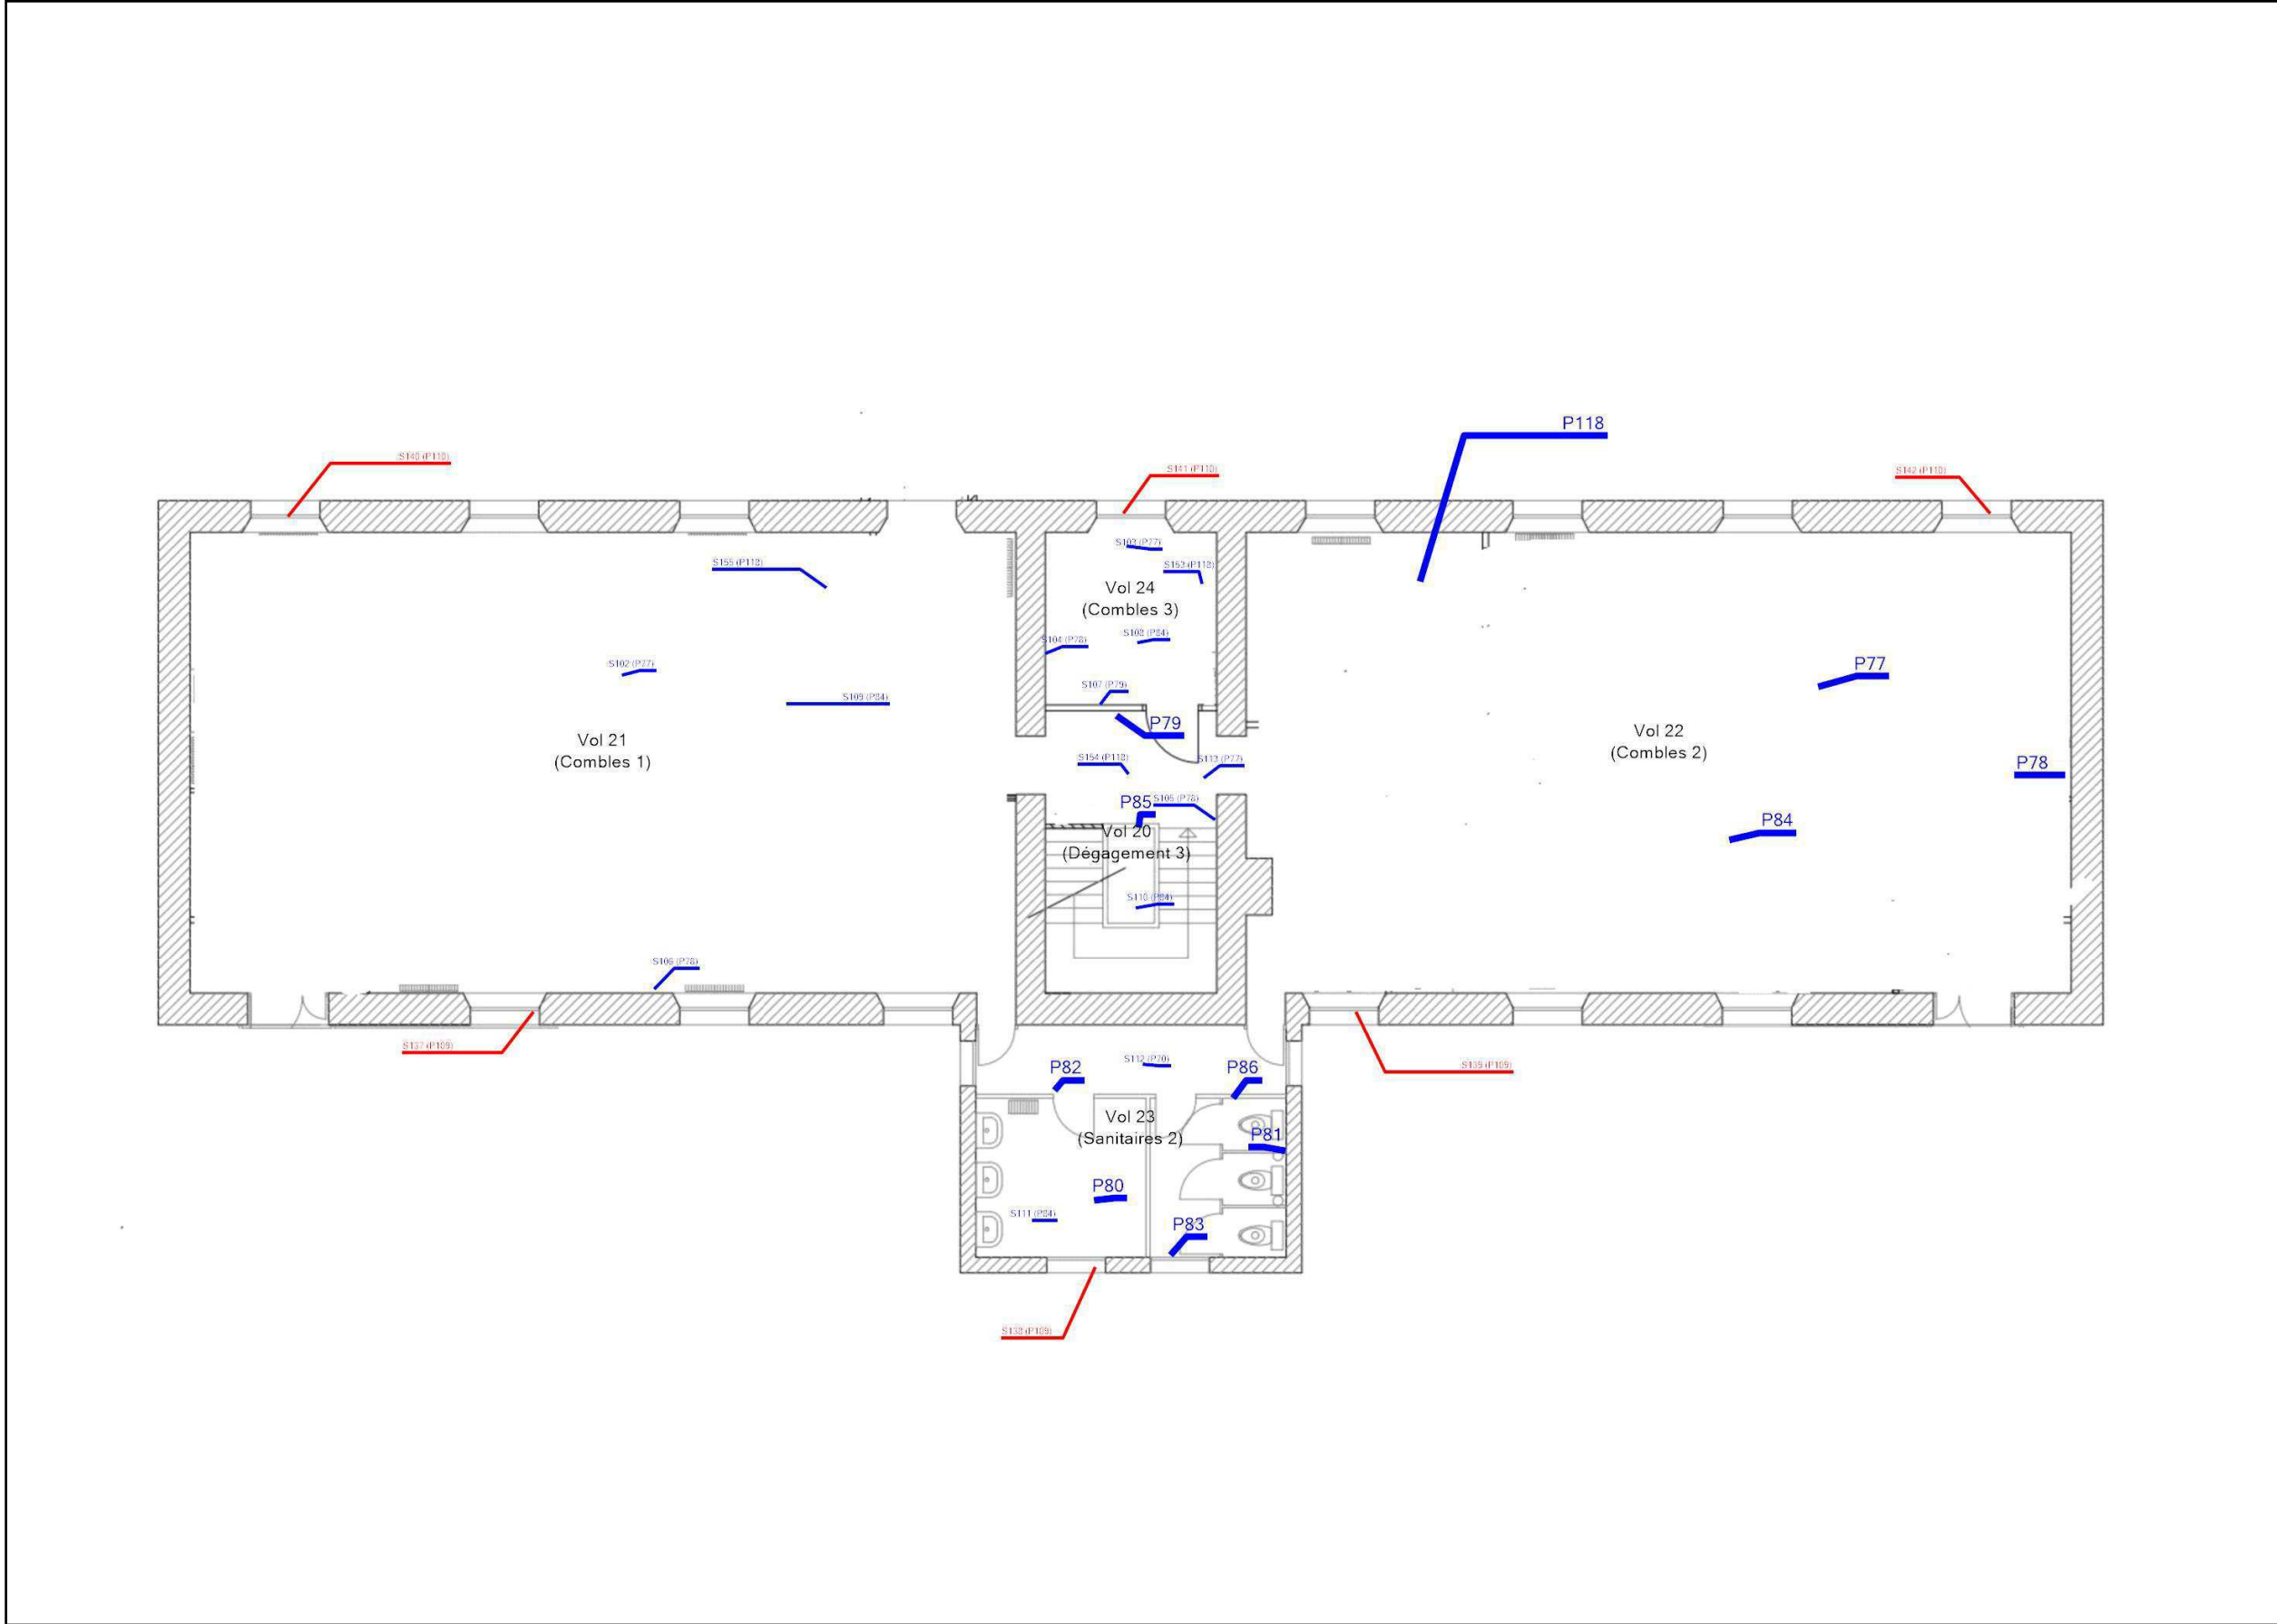

Adresse du bien

220 RUE FRANÇOIS MANSART
78370 PLAISIR

Désignation

démolition-Les Glycines

Date intervention

27/04/2026

Techniciens intervenant

VIALARD MAXIME





Légende



P110 : Compriband



P109 : Compriband

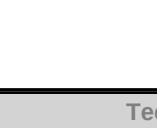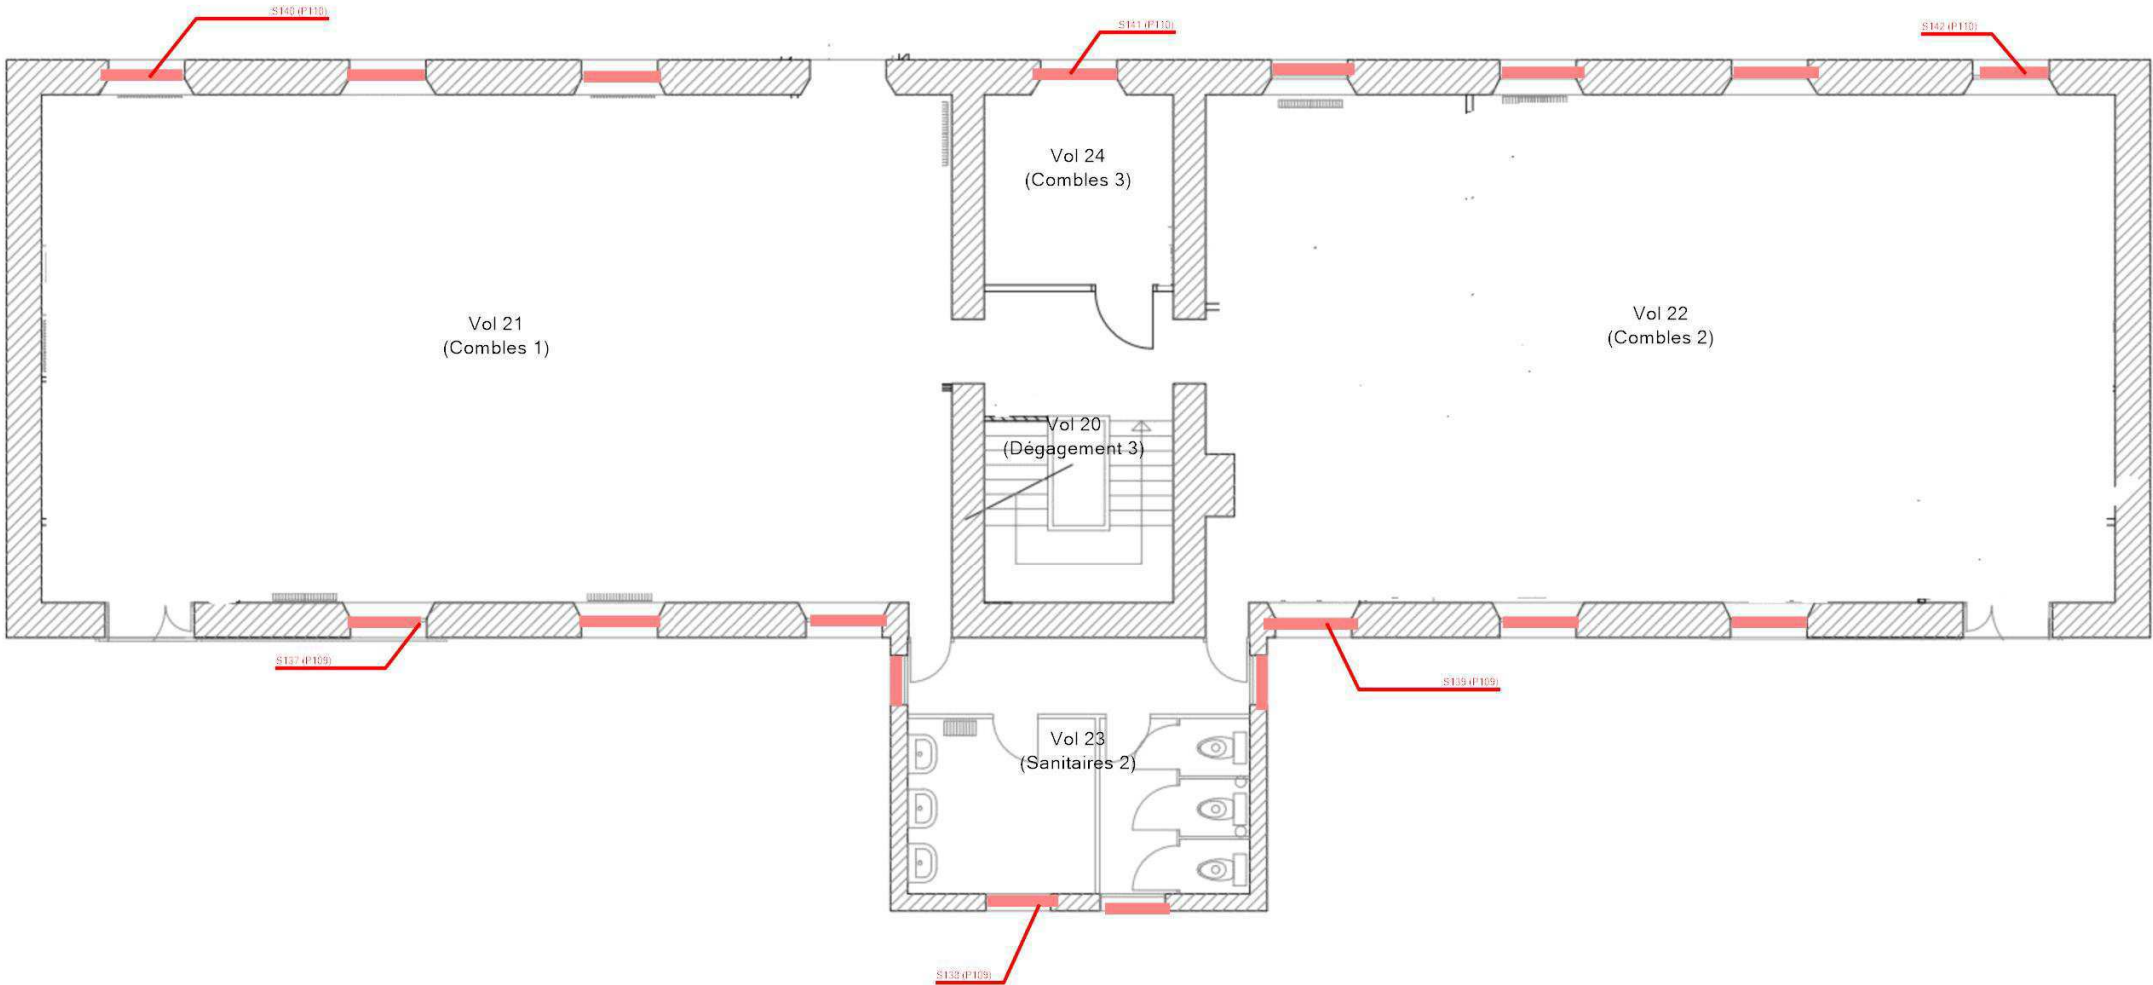

Adresse du bien

220 RUE FRANÇOIS MANSART
78370 PLAISIR

Désignation

démolition-Les Glycines

Date intervention

27/04/2026

Technicien intervenant

VIALARD MAXIME


Légende



P110 : Compriband



P109 : Compriband

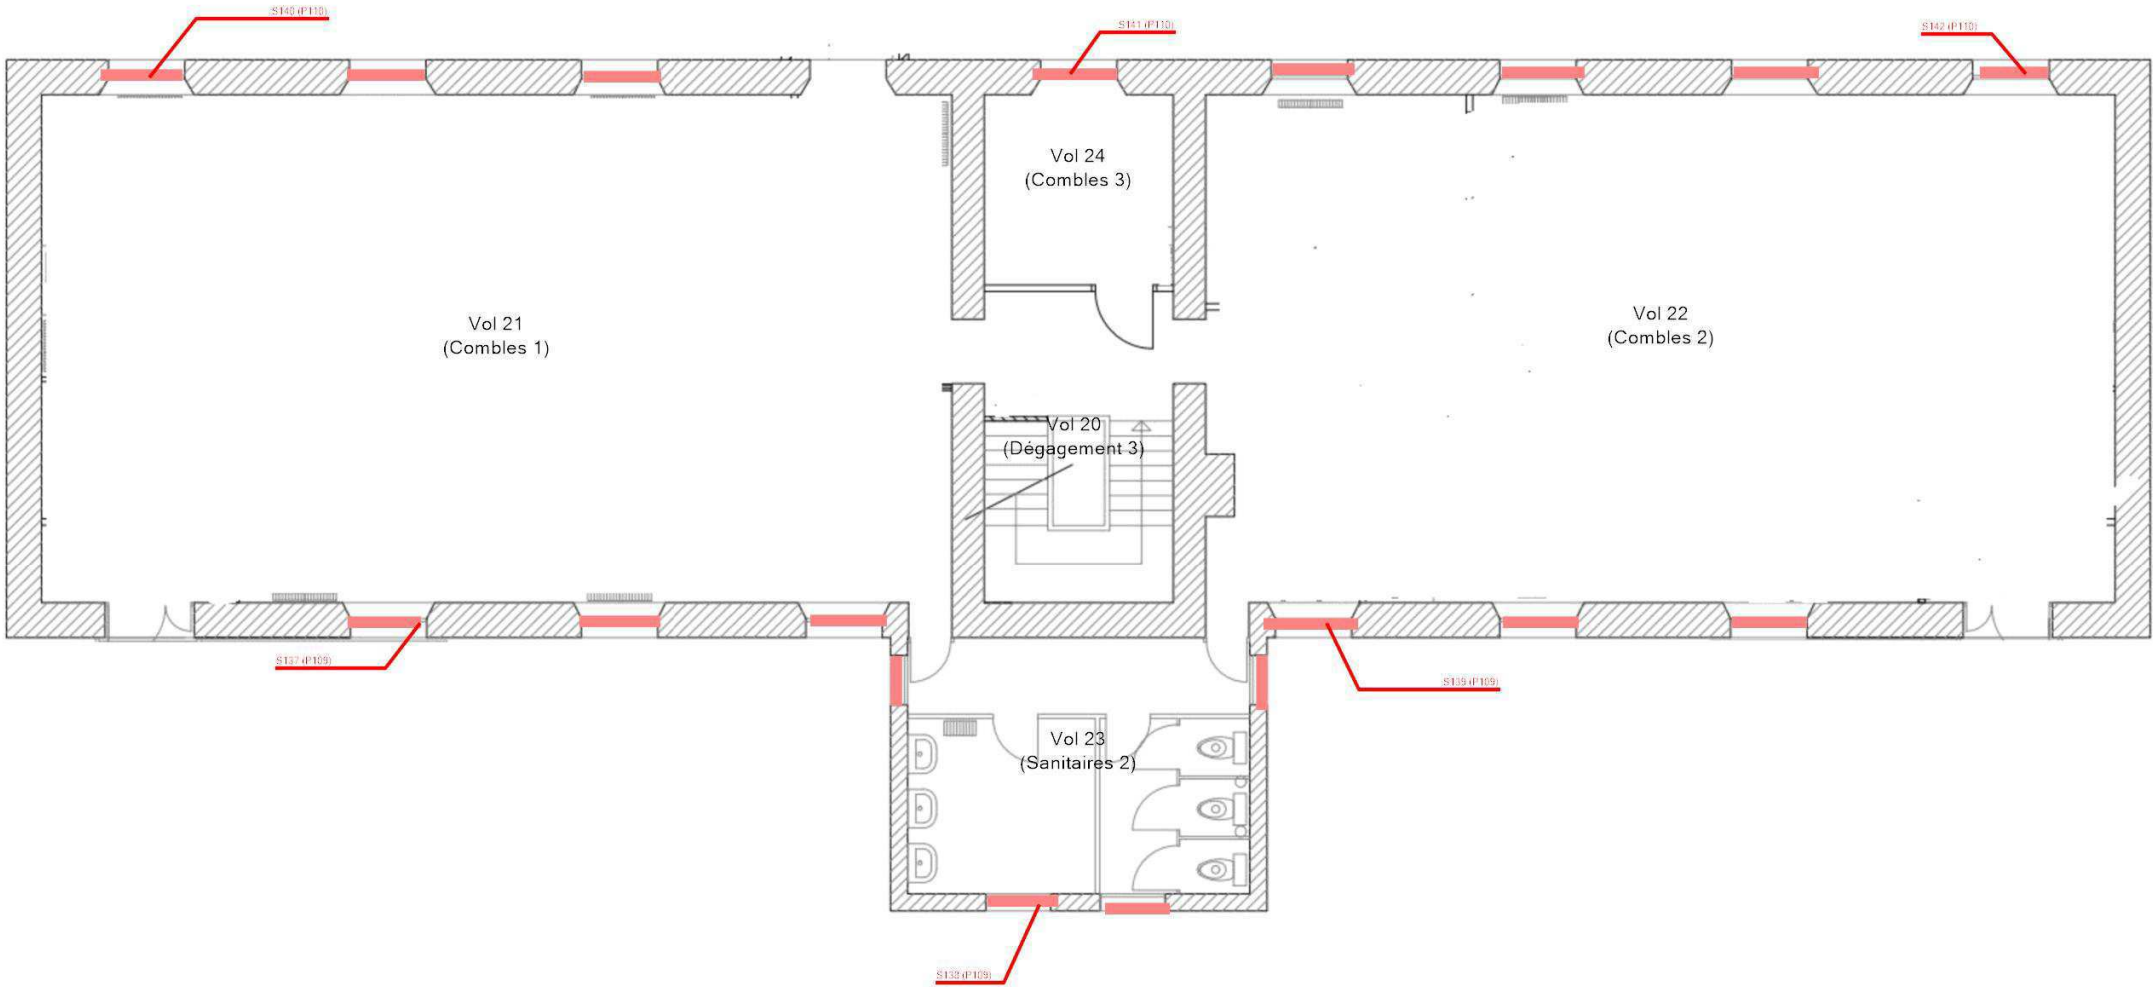

Adresse du bien

220 RUE FRANÇOIS MANSART
78370 PLAISIR

Désignation

démolition-Les Glycines

Date intervention


27/04/2026

Technicien intervenant

VIALARD MAXIME

Légende

	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dun sondage négatif

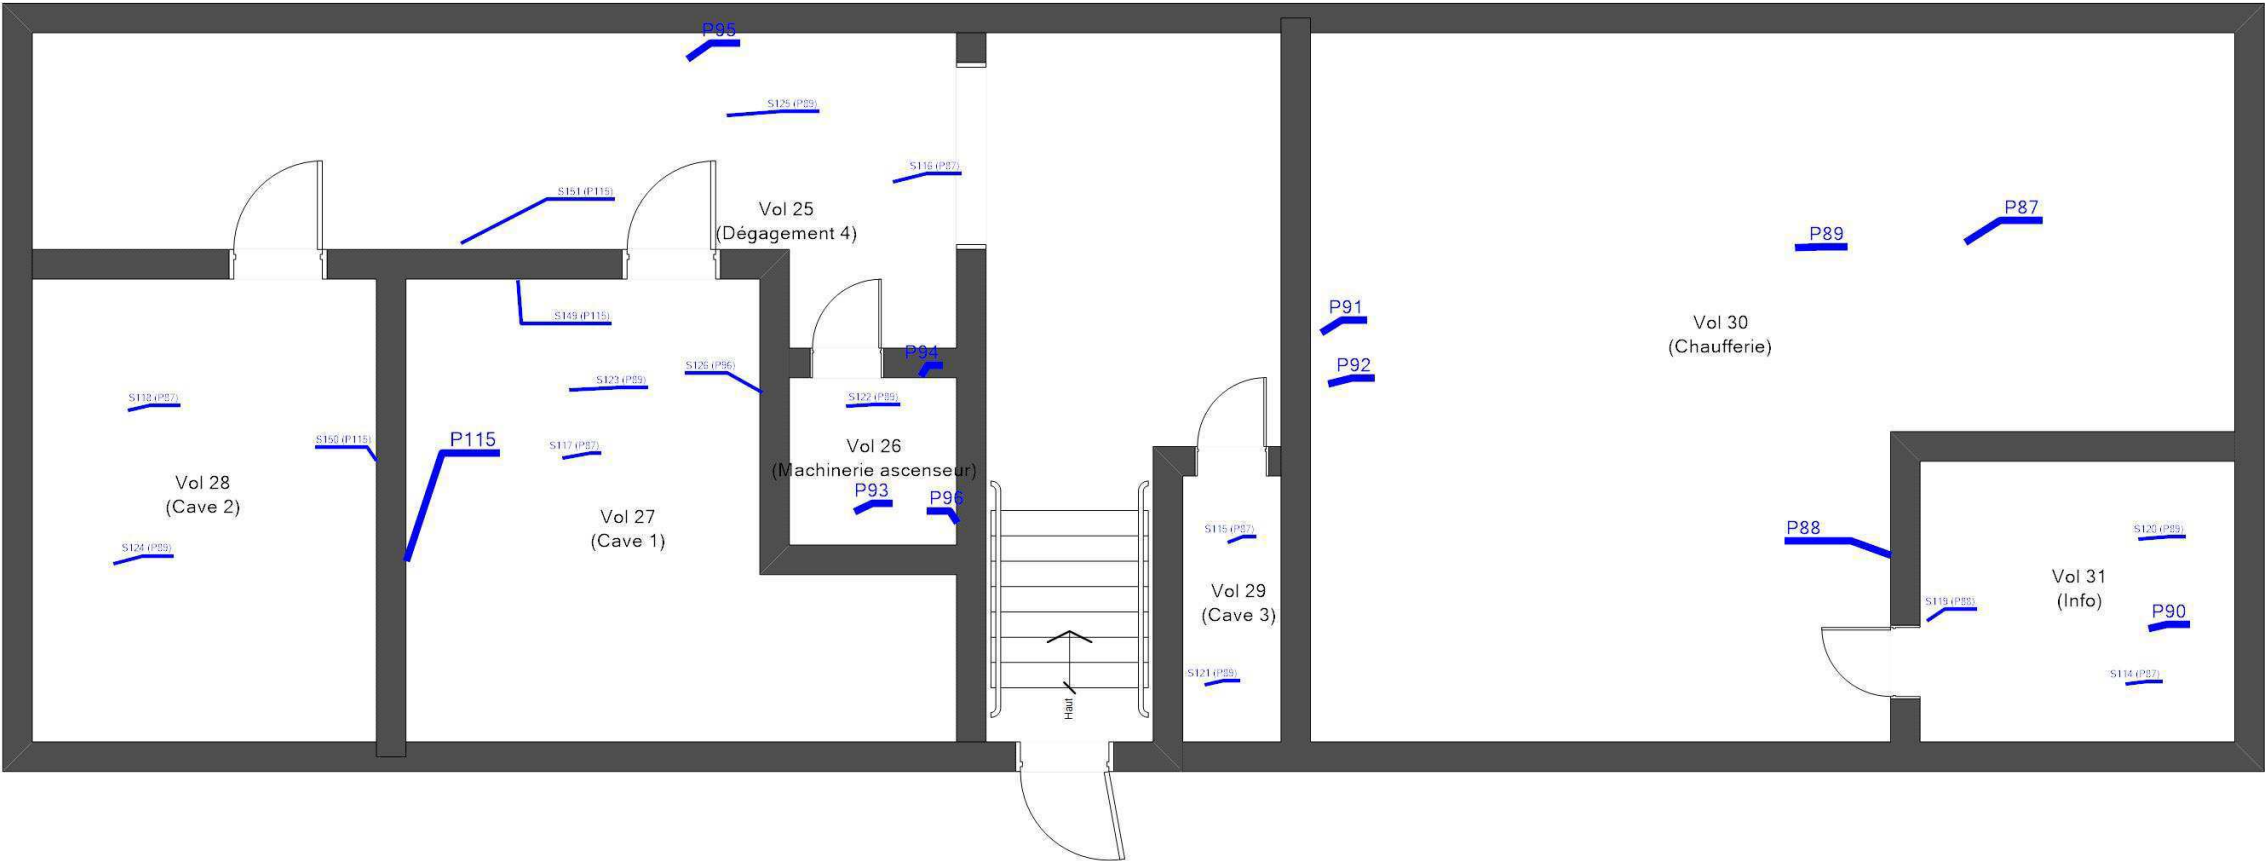


	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	220 RUE FRANÇOIS MANSART 78370 PLAISIR	démolition-Les Glycines	27/04/2026	VIALARD MAXIME


EXTERIEUR - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER403177-2

Légende




Localisation d'un prélèvement positif



Localisation d'un prélèvement négatif



localisation dun sondage négatif

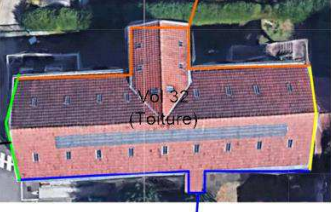

Adresse du bien

220 RUE FRANÇOIS MANSART
78370 PLAISIR

Désignation

démolition-Les Glycine

Date intervention

27/04/202

Techniciens intervenant

VIALARD MAXIME

EXTERIEUR - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002ER403177-2

Légende

P101 : Bac à fleurs



Vol 35
(Façade 3)



Vol 34
(Façade 2)



Vol 32
(Toiture)



Vol 36
(Façade 4)



Vol 33
(Façade 1)



Adresse du bien

220 RUE FRANÇOIS MANSART
78370 PLAISIR

Désignation

démolition-Les Glycines

Date intervention

27/04/2026

Technicien intervenant

VIALARD MAXIME

Légende

P101 : Bac à fleurs



Vol 35
(Façade 3)



Vol 34
(Façade 2)



Vol 32
(Toiture)



Vol 36
(Façade 4)



Vol 33
(Façade 1)

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002ER403177 n°97 - 1 (P97)	Exterieur - Vol 33 (Façade 1)	Prélèvement négatif
002ER403177 n°98 - 1 (P98)	Exterieur - Vol 33 (Façade 1)	Prélèvement négatif
002ER403177 n°99 - 1 (P99)	Exterieur - Vol 33 (Façade 1)	Prélèvement négatif
002ER403177 n°100 - 1 (P100)	Exterieur - Vol 33 (Façade 1)	Prélèvement négatif
002ER403177 n°101 - 1 (P101)	Exterieur - Vol 33 (Façade 1)	Prélèvement positif
002ER403177 n°102 - 1 (P102)	Exterieur - Vol 34 (Façade 2)	Prélèvement négatif
002ER403177 n°103 - 1 (P103)	Exterieur - Vol 34 (Façade 2)	Prélèvement négatif
002ER403177 n°104 - 1 (P104)	Exterieur - Vol 35 (Façade 3)	Prélèvement négatif
002ER403177 n°105 - 1 (P105)	Exterieur - Vol 35 (Façade 3)	Prélèvement négatif
002ER403177 n°106 - 1 (P106)	Exterieur - Vol 35 (Façade 3)	Prélèvement négatif
002ER403177 n°107 - 1 (P107)	Exterieur - Vol 36 (Façade 4)	Prélèvement négatif
002ER403177 n°108 - 1 (P108)	Exterieur - Vol 36 (Façade 4)	Prélèvement négatif
002ER403177 n°44 - 1 (P44)	Garage - Vol 9 (Réserve 2)	Prélèvement négatif
002ER403177 n°45 - 1 (P45)	Garage - Vol 9 (Réserve 2)	Prélèvement négatif
002ER403177 n°46 - 1 (P46)	R+1 - Vol 13 (Atelier 6)	Prélèvement négatif
002ER403177 n°47 - 1 (P47)	R+1 - Vol 13 (Atelier 6)	Prélèvement négatif
002ER403177 n°48 - 1 (P48)	R+1 - Vol 13 (Atelier 6)	Prélèvement négatif
002ER403177 n°49 - 1 (P49)	R+1 - Vol 13 (Atelier 6)	Prélèvement négatif
002ER403177 n°50 - 1 (P50)	R+1 - Vol 13 (Atelier 6)	Prélèvement négatif
002ER403177 n°51 - 1 (P51)	R+1 - Vol 13 (Atelier 6)	Prélèvement négatif
002ER403177 n°52 - 1 (P52)	R+1 - Vol 13 (Atelier 6)	Prélèvement négatif
002ER403177 n°53 - 1 (P53)	R+1 - Vol 13 (Atelier 6)	Prélèvement négatif
002ER403177 n°54 - 1 (P54)	R+1 - Vol 11 (Atelier 5)	Prélèvement négatif
002ER403177 n°55 - 1 (P55)	R+1 - Vol 10 (Dégagement 2)	Prélèvement négatif
002ER403177 n°56 - 1 (P56)	R+1 - Vol 10 (Dégagement 2)	Prélèvement négatif
002ER403177 n°57 - 1 (P57)	R+1 - Vol 10 (Dégagement 2)	Prélèvement négatif
002ER403177 n°58 - 1 (P58)	R+1 - Vol 10 (Dégagement 2)	Prélèvement négatif

002ER403177 n°59 - 1 (P59)	R+1 - Vol 10 (Dégagement 2)	Prélèvement négatif
002ER403177 n°60 - 1 (P60)	R+1 - Vol 10 (Dégagement 2)	Prélèvement négatif
002ER403177 n°61 - 1 (P61)	R+1 - Vol 10 (Dégagement 2)	Prélèvement négatif
002ER403177 n°62 - 1 (P62)	R+1 - Vol 10 (Dégagement 2)	Prélèvement négatif
002ER403177 n°63 - 1 (P63)	R+1 - Vol 10 (Dégagement 2)	Prélèvement négatif
002ER403177 n°64 - 1 (P64)	R+1 - Vol 10 (Dégagement 2)	Prélèvement négatif
002ER403177 n°65 - 1 (P65)	R+1 - Vol 17 (Atelier 8)	Prélèvement négatif
002ER403177 n°66 - 1 (P66)	R+1 - Vol 19 (Sanitaires 1)	Prélèvement négatif
002ER403177 n°67 - 1 (P67)	R+1 - Vol 19 (Sanitaires 1)	Prélèvement négatif
002ER403177 n°68 - 1 (P68)	R+1 - Vol 19 (Sanitaires 1)	Prélèvement négatif
002ER403177 n°69 - 1 (P69)	R+1 - Vol 19 (Sanitaires 1)	Prélèvement négatif
002ER403177 n°70 - 1 (P70)	R+1 - Vol 19 (Sanitaires 1)	Prélèvement négatif
002ER403177 n°71 - 1 (P71)	R+1 - Vol 19 (Sanitaires 1)	Prélèvement négatif
002ER403177 n°72 - 1 (P72)	R+1 - Vol 19 (Sanitaires 1)	Prélèvement négatif
002ER403177 n°73 - 1 (P73)	R+1 - Vol 19 (Sanitaires 1)	Prélèvement négatif
002ER403177 n°74 - 1 (P74)	R+1 - Vol 19 (Sanitaires 1)	Prélèvement négatif
002ER403177 n°75 - 1 (P75)	R+1 - Vol 19 (Sanitaires 1)	Prélèvement négatif
002ER403177 n°76 - 1 (P76)	R+1 - Vol 19 (Sanitaires 1)	Prélèvement positif
002ER403177-1 n°109 - 1 (P109)	R+1 - Vol 17 (Atelier 8)	Prélèvement positif
002ER403177-1 n°110 - 1 (P110)	R+1 - Vol 13 (Atelier 6)	Prélèvement positif
S152 - 1 (S152)	R+1 - Vol 19 (Sanitaires 1)	Absence : pas d'amiante par nature
002ER403177-2 n°116 - 1 (P116)	R+1 - Vol 17 (Atelier 8)	Prélèvement négatif
002ER403177-2 n°117 - 1 (P117)	R+1 - Vol 13 (Atelier 6)	Prélèvement négatif
002ER403177 n°77 - 1 (P77)	R+2 - Vol 22 (Combles 2)	Prélèvement négatif
002ER403177 n°78 - 1 (P78)	R+2 - Vol 22 (Combles 2)	Prélèvement négatif
002ER403177 n°79 - 1 (P79)	R+2 - Vol 20 (Dégagement 3)	Prélèvement négatif
002ER403177 n°80 - 1 (P80)	R+2 - Vol 23 (Sanitaires 2)	Prélèvement négatif
002ER403177 n°81 - 1 (P81)	R+2 - Vol 23 (Sanitaires 2)	Prélèvement négatif
002ER403177 n°82 - 1 (P82)	R+2 - Vol 23 (Sanitaires 2)	Prélèvement négatif
002ER403177 n°83 - 1 (P83)	R+2 - Vol 23 (Sanitaires 2)	Prélèvement négatif


002ER403177 n°84 - 1 (P84)	R+2 - Vol 22 (Combles 2)	Prélèvement négatif
002ER403177 n°85 - 1 (P85)	R+2 - Vol 20 (Dégagement 3)	Prélèvement négatif
002ER403177 n°86 - 1 (P86)	R+2 - Vol 23 (Sanitaires 2)	Prélèvement négatif
002ER403177-2 n°118 - 1 (P118)	R+2 - Vol 22 (Combles 2)	Prélèvement négatif
002ER403177 n°87 - 1 (P87)	R-1 - Vol 30 (Chaufferie)	Prélèvement négatif
002ER403177 n°88 - 1 (P88)	R-1 - Vol 30 (Chaufferie)	Prélèvement négatif
002ER403177 n°89 - 1 (P89)	R-1 - Vol 30 (Chaufferie)	Prélèvement négatif
002ER403177 n°90 - 1 (P90)	R-1 - Vol 31 (Info)	Prélèvement négatif
002ER403177 n°91 - 1 (P91)	R-1 - Vol 30 (Chaufferie)	Prélèvement négatif
002ER403177 n°92 - 1 (P92)	R-1 - Vol 30 (Chaufferie)	Prélèvement négatif
002ER403177 n°93 - 1 (P93)	R-1 - Vol 26 (Machinerie ascenseur)	Prélèvement négatif
002ER403177 n°94 - 1 (P94)	R-1 - Vol 26 (Machinerie ascenseur)	Prélèvement négatif
002ER403177 n°95 - 1 (P95)	R-1 - Vol 25 (Dégagement 4)	Prélèvement négatif
002ER403177 n°96 - 1 (P96)	R-1 - Vol 26 (Machinerie ascenseur)	Prélèvement négatif
002ER403177-2 n°115 - 1 (P115)	R-1 - Vol 27 (Cave 1)	Prélèvement négatif
002ER403177 n°1 - 1 (P1)	Rdc - Vol 1 (Atelier 1)	Prélèvement négatif
002ER403177 n°2 - 1 (P2)	Rdc - Vol 1 (Atelier 1)	Prélèvement négatif
002ER403177 n°3 - 1 (P3)	Rdc - Vol 1 (Atelier 1)	Prélèvement négatif
002ER403177 n°4 - 1 (P4)	Rdc - Vol 1 (Atelier 1)	Prélèvement négatif
002ER403177 n°5 - 1 (P5)	Rdc - Vol 1 (Atelier 1)	Prélèvement négatif
002ER403177 n°6 - 1 (P6)	Rdc - Vol 1 (Atelier 1)	Prélèvement négatif
002ER403177 n°7 - 1 (P7)	Rdc - Vol 1 (Atelier 1)	Prélèvement négatif
002ER403177 n°8 - 1 (P8)	Rdc - Vol 1 (Atelier 1)	Prélèvement négatif
002ER403177 n°9 - 1 (P9)	Rdc - Vol 1 (Atelier 1)	Prélèvement négatif
002ER403177 n°10 - 1 (P10)	Rdc - Vol 1 (Atelier 1)	Prélèvement négatif
002ER403177 n°11 - 1 (P11)	Rdc - Vol 1 (Atelier 1)	Prélèvement négatif
002ER403177 n°12 - 1 (P12)	Rdc - Vol 1 (Atelier 1)	Prélèvement négatif
002ER403177 n°13 - 1 (P13)	Rdc - Vol 1 (Atelier 1)	Prélèvement négatif
002ER403177 n°14 - 1 (P14)	Rdc - Vol 2 (Vaguemestres)	Prélèvement négatif
002ER403177 n°15 - 1 (P15)	Rdc - Vol 2 (Vaguemestres)	Prélèvement négatif

002ER403177 n°16 - 1 (P16)	Rdc - Vol 2 (Vaguemestres)	Prélevement négatif
002ER403177 n°17 - 1 (P17)	Rdc - Vol 2 (Vaguemestres)	Prélevement négatif
002ER403177 n°18 - 1 (P18)	Rdc - Vol 3 (Dégagement 1)	Prélevement négatif
002ER403177 n°19 - 1 (P19)	Rdc - Vol 3 (Dégagement 1)	Prélevement négatif
002ER403177 n°20 - 1 (P20)	Rdc - Vol 3 (Dégagement 1)	Prélevement négatif
002ER403177 n°21 - 1 (P21)	Rdc - Vol 3 (Dégagement 1)	Prélevement négatif
002ER403177 n°22 - 2 (P22)	Rdc - Vol 3 (Dégagement 1)	Prélevement négatif
002ER403177 n°23 - 1 (P23)	Rdc - Vol 3 (Dégagement 1)	Prélevement négatif
002ER403177 n°24 - 1 (P24)	Rdc - Vol 3 (Dégagement 1)	Prélevement négatif
002ER403177 n°25 - 1 (P25)	Rdc - Vol 3 (Dégagement 1)	Prélevement négatif
002ER403177 n°26 - 1 (P26)	Rdc - Vol 3 (Dégagement 1)	Prélevement négatif
002ER403177 n°27 - 1 (P27)	Rdc - Vol 3 (Dégagement 1)	Prélevement négatif
002ER403177 n°28 - 1 (P28)	Rdc - Vol 5 (Atelier 3)	Prélevement négatif
002ER403177 n°29 - 1 (P29)	Rdc - Vol 5 (Atelier 3)	Prélevement négatif
002ER403177 n°30 - 1 (P30)	Rdc - Vol 5 (Atelier 3)	Prélevement négatif
002ER403177 n°31 - 1 (P31)	Rdc - Vol 5 (Atelier 3)	Prélevement négatif
002ER403177 n°32 - 1 (P32)	Rdc - Vol 5 (Atelier 3)	Prélevement négatif
002ER403177 n°33 - 1 (P33)	Rdc - Vol 5 (Atelier 3)	Prélevement négatif
002ER403177 n°34 - 1 (P34)	Rdc - Vol 7 (Réserve 1)	Prélevement négatif
002ER403177 n°35 - 1 (P35)	Rdc - Vol 7 (Réserve 1)	Prélevement négatif
002ER403177 n°36 - 1 (P36)	Rdc - Vol 4 (Atelier 2)	Prélevement négatif
002ER403177 n°37 - 1 (P37)	Rdc - Vol 3 (Dégagement 1)	Prélevement négatif
002ER403177 n°38 - 1 (P38)	Rdc - Vol 3 (Dégagement 1)	Prélevement négatif
002ER403177 n°39 - 1 (P39)	Rdc - Vol 8 (Atelier 4)	Prélevement positif
002ER403177 n°40 - 1 (P40)	Rdc - Vol 8 (Atelier 4)	Prélevement négatif
002ER403177 n°41 - 1 (P41)	Rdc - Vol 8 (Atelier 4)	Prélevement négatif
002ER403177 n°42 - 1 (P42)	Rdc - Vol 8 (Atelier 4)	Prélevement négatif
002ER403177 n°43 - 1 (P43)	Rdc - Vol 8 (Atelier 4)	Prélevement négatif
002ER403177-2 n°111 - 1 (P111)	Rdc - Vol 4 (Atelier 2)	Prélevement négatif
002ER403177-2 n°112 - 1 (P112)	Rdc - Vol 4 (Atelier 2)	Prélevement négatif

002ER403177-2 n°113 - 1 (P113)	Rdc - Vol 4 (Atelier 2)	Prélevement négatif
002ER403177-2 n°114 - 1 (P114)	Rdc - Vol 4 (Atelier 2)	Prélevement négatif




002ER403177 n°1 - 1 (P1) - Rdc - Vol 1 (Atelier 1)

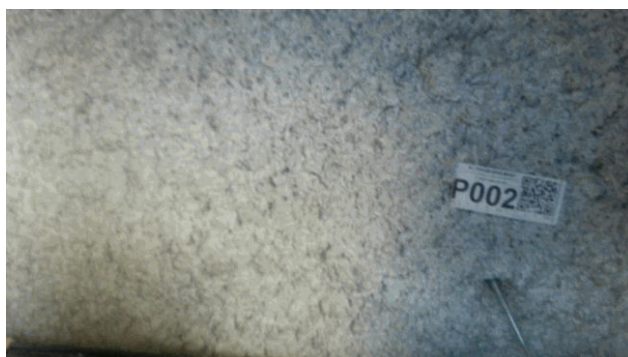

002ER403177 n°2 - 1 (P2) - Rdc - Vol 1 (Atelier 1)



002ER403177 n°3 - 1 (P3) - Rdc - Vol 1 (Atelier 1)

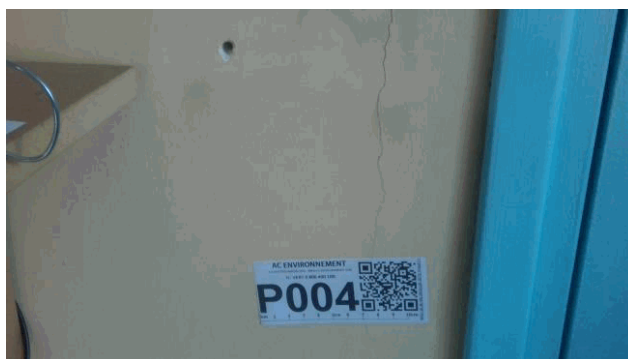

002ER403177 n°4 - 1 (P4) - Rdc - Vol 1 (Atelier 1)



002ER403177 n°5 - 1 (P5) - Rdc - Vol 1 (Atelier 1)



002ER403177 n°6 - 1 (P6) - Rdc - Vol 1 (Atelier 1)



002ER403177 n°7 - 1 (P7) - Rdc - Vol 1 (Atelier 1)



002ER403177 n°8 - 1 (P8) - Rdc - Vol 1 (Atelier 1)



002ER403177 n°9 - 1 (P9) - Rdc - Vol 1 (Atelier 1)



002ER403177 n°10 - 1 (P10) - Rdc - Vol 1 (Atelier 1)



002ER403177 n°11 - 1 (P11) - Rdc - Vol 1 (Atelier 1)



002ER403177 n°12 - 1 (P12) - Rdc - Vol 1 (Atelier 1)



002ER403177 n°13 - 1 (P13) - Rdc - Vol 1 (Atelier 1)



002ER403177 n°14 - 1 (P14) - Rdc - Vol 2
(Vaguemestres)



002ER403177 n°15 - 1 (P15) - Rdc - Vol 2
(Vaguemestres)



002ER403177 n°16 - 1 (P16) - Rdc - Vol 2
(Vaguemestres)



002ER403177 n°17 - 1 (P17) - Rdc - Vol 2
(Vaguemestres)



002ER403177 n°18 - 1 (P18) - Rdc - Vol 3
(Dégagement 1)



002ER403177 n°19 - 1 (P19) - Rdc - Vol 3 (Dépagement 1)



002ER403177 n°20 - 1 (P20) - Rdc - Vol 3 (Dépagement 1)



002ER403177 n°21 - 1 (P21) - Rdc - Vol 3 (Dépagement 1)



002ER403177 n°22 - 2 (P22) - Rdc - Vol 3 (Dépagement 1)



002ER403177 n°23 - 1 (P23) - Rdc - Vol 3 (Dépagement 1)



002ER403177 n°24 - 1 (P24) - Rdc - Vol 3 (Dépagement 1)



002ER403177 n°25 - 1 (P25) - Rdc - Vol 3 (Dépagement 1)



002ER403177 n°26 - 1 (P26) - Rdc - Vol 3 (Dépagement 1)



002ER403177 n°27 - 1 (P27) - Rdc - Vol 3 (Dépagement 1)



002ER403177 n°28 - 1 (P28) - Rdc - Vol 5 (Atelier 3)



002ER403177 n°29 - 1 (P29) - Rdc - Vol 5 (Atelier 3)



002ER403177 n°30 - 1 (P30) - Rdc - Vol 5 (Atelier 3)




002ER403177 n°31 - 1 (P31) - Rdc - Vol 5 (Atelier 3)



002ER403177 n°32 - 1 (P32) - Rdc - Vol 5 (Atelier 3)



002ER403177 n°33 - 1 (P33) - Rdc - Vol 5 (Atelier 3)

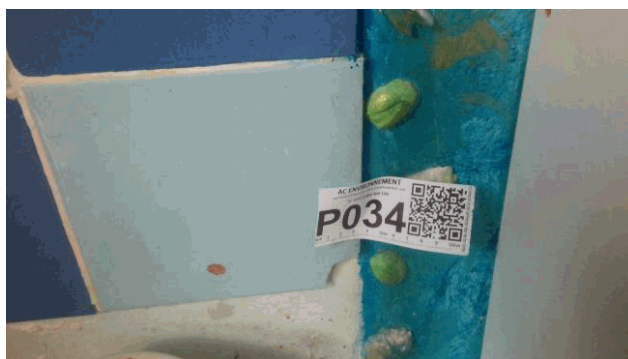

002ER403177 n°34 - 1 (P34) - Rdc - Vol 7 (Réserve 1)



002ER403177 n°35 - 1 (P35) - Rdc - Vol 7 (Réserve 1)



002ER403177 n°36 - 1 (P36) - Rdc - Vol 4 (Atelier 2)



002ER403177 n°37 - 1 (P37) - Rdc - Vol 3 (Dépagement 1)




002ER403177 n°38 - 1 (P38) - Rdc - Vol 3 (Dépagement 1)



002ER403177 n°39 - 1 (P39) - Rdc - Vol 8 (Atelier 4)



002ER403177 n°40 - 1 (P40) - Rdc - Vol 8 (Atelier 4)

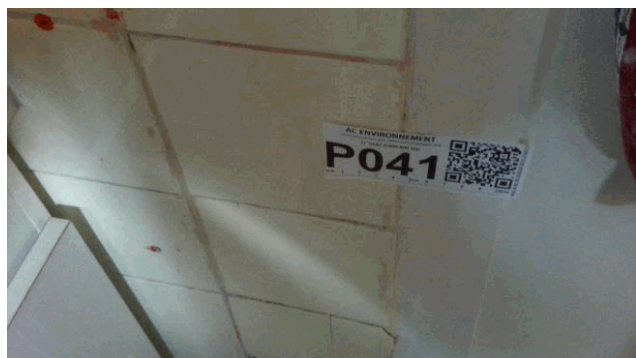

002ER403177 n°41 - 1 (P41) - Rdc - Vol 8 (Atelier 4)



002ER403177 n°42 - 1 (P42) - Rdc - Vol 8 (Atelier 4)



002ER403177 n°43 - 1 (P43) - Rdc - Vol 8 (Atelier 4)



002ER403177 n°44 - 1 (P44) - Garage - Vol 9 (Réserve 2)



002ER403177 n°45 - 1 (P45) - Garage - Vol 9 (Réserve 2)



002ER403177 n°46 - 1 (P46) - R+1 - Vol 13 (Atelier 6)



002ER403177 n°47 - 1 (P47) - R+1 - Vol 13 (Atelier 6)



002ER403177 n°48 - 1 (P48) - R+1 - Vol 13 (Atelier 6)



002ER403177 n°49 - 1 (P49) - R+1 - Vol 13 (Atelier 6)



002ER403177 n°50 - 1 (P50) - R+1 - Vol 13 (Atelier 6)



002ER403177 n°51 - 1 (P51) - R+1 - Vol 13 (Atelier 6)



002ER403177 n°52 - 1 (P52) - R+1 - Vol 13 (Atelier 6)



002ER403177 n°53 - 1 (P53) - R+1 - Vol 13 (Atelier 6)



002ER403177 n°54 - 1 (P54) - R+1 - Vol 11 (Atelier 5)



002ER403177 n°55 - 1 (P55) - R+1 - Vol 10
(Dégagement 2)



002ER403177 n°56 - 1 (P56) - R+1 - Vol 10
(Dégagement 2)



002ER403177 n°57 - 1 (P57) - R+1 - Vol 10
(Dégagement 2)



002ER403177 n°58 - 1 (P58) - R+1 - Vol 10
(Dégagement 2)



002ER403177 n°59 - 1 (P59) - R+1 - Vol 10
(Dégagement 2)



002ER403177 n°60 - 1 (P60) - R+1 - Vol 10
(Dégagement 2)



002ER403177 n°61 - 1 (P61) - R+1 - Vol 10
(Dégagement 2)



002ER403177 n°62 - 1 (P62) - R+1 - Vol 10
(Dégagement 2)



002ER403177 n°63 - 1 (P63) - R+1 - Vol 10
(Dégagement 2)



002ER403177 n°64 - 1 (P64) - R+1 - Vol 10
(Dégagement 2)



002ER403177 n°65 - 1 (P65) - R+1 - Vol 17 (Atelier 8)



002ER403177 n°66 - 1 (P66) - R+1 - Vol 19 (Sanitaires
1)



002ER403177 n°67 - 1 (P67) - R+1 - Vol 19 (Sanitaires
1)



002ER403177 n°68 - 1 (P68) - R+1 - Vol 19 (Sanitaires
1)



002ER403177 n°69 - 1 (P69) - R+1 - Vol 19 (Sanitaires
1)



002ER403177 n°70 - 1 (P70) - R+1 - Vol 19 (Sanitaires
1)



002ER403177 n°71 - 1 (P71) - R+1 - Vol 19 (Sanitaires
1)



002ER403177 n°72 - 1 (P72) - R+1 - Vol 19 (Sanitaires
1)



002ER403177 n°73 - 1 (P73) - R+1 - Vol 19 (Sanitaires 1)



002ER403177 n°74 - 1 (P74) - R+1 - Vol 19 (Sanitaires 1)



002ER403177 n°75 - 1 (P75) - R+1 - Vol 19 (Sanitaires 1)



002ER403177 n°76 - 1 (P76) - R+1 - Vol 19 (Sanitaires 1)



002ER403177 n°77 - 1 (P77) - R+2 - Vol 22 (Combles 2)



002ER403177 n°78 - 1 (P78) - R+2 - Vol 22 (Combles 2)



002ER403177 n°79 - 1 (P79) - R+2 - Vol 20
(Dégagement 3)



002ER403177 n°80 - 1 (P80) - R+2 - Vol 23 (Sanitaires
2)



002ER403177 n°81 - 1 (P81) - R+2 - Vol 23 (Sanitaires
2)




002ER403177 n°82 - 1 (P82) - R+2 - Vol 23 (Sanitaires
2)



002ER403177 n°83 - 1 (P83) - R+2 - Vol 23 (Sanitaires
2)



002ER403177 n°84 - 1 (P84) - R+2 - Vol 22 (Combles
2)

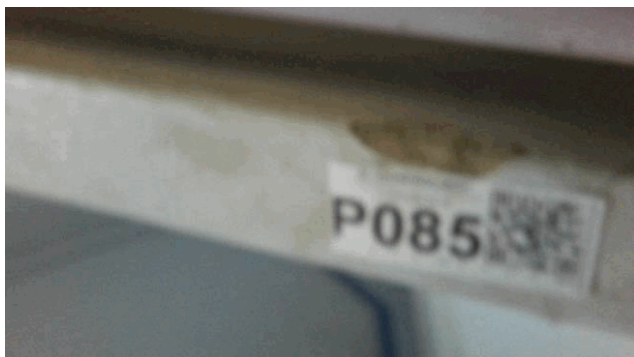

002ER403177 n°85 - 1 (P85) - R+2 - Vol 20
(Dégagement 3)



002ER403177 n°86 - 1 (P86) - R+2 - Vol 23 (Sanitaires
2)



002ER403177 n°87 - 1 (P87) - R-1 - Vol 30 (Chaufferie)



002ER403177 n°88 - 1 (P88) - R-1 - Vol 30 (Chaufferie)



002ER403177 n°89 - 1 (P89) - R-1 - Vol 30 (Chaufferie)



002ER403177 n°90 - 1 (P90) - R-1 - Vol 31 (Info)



002ER403177 n°91 - 1 (P91) - R-1 - Vol 30 (Chaufferie)



002ER403177 n°92 - 1 (P92) - R-1 - Vol 30 (Chaufferie)



002ER403177 n°93 - 1 (P93) - R-1 - Vol 26 (Machinerie ascenseur)



002ER403177 n°94 - 1 (P94) - R-1 - Vol 26 (Machinerie ascenseur)



002ER403177 n°95 - 1 (P95) - R-1 - Vol 25 (Dégagement 4)



002ER403177 n°96 - 1 (P96) - R-1 - Vol 26 (Machinerie ascenseur)



002ER403177 n°97 - 1 (P97) - Extérieur - Vol 33 (Façade 1)



002ER403177 n°98 - 1 (P98) - Extérieur - Vol 33 (Façade 1)



002ER403177 n°99 - 1 (P99) - Extérieur - Vol 33 (Façade 1)



002ER403177 n°100 - 1 (P100) - Extérieur - Vol 33 (Façade 1)



002ER403177 n°101 - 1 (P101) - Extérieur - Vol 33 (Façade 1)



002ER403177 n°102 - 1 (P102) - Extérieur - Vol 34 (Façade 2)



002ER403177 n°103 - 1 (P103) - Extérieur - Vol 34
(Façade 2)



002ER403177 n°104 - 1 (P104) - Extérieur - Vol 35
(Façade 3)



002ER403177 n°105 - 1 (P105) - Extérieur - Vol 35
(Façade 3)



002ER403177 n°106 - 1 (P106) - Extérieur - Vol 35
(Façade 3)



002ER403177 n°107 - 1 (P107) - Extérieur - Vol 36
(Façade 4)



002ER403177 n°108 - 1 (P108) - Extérieur - Vol 36
(Façade 4)



002ER403177-1 n°109 - 1 (P109) - R+1 - Vol 17 (Atelier 8)



002ER403177-1 n°110 - 1 (P110) - R+1 - Vol 13 (Atelier 6)




002ER403177-2 n°111 - 1 (P111) - Rdc - Vol 4 (Atelier 2)



002ER403177-2 n°112 - 1 (P112) - Rdc - Vol 4 (Atelier 2)



002ER403177-2 n°113 - 1 (P113) - Rdc - Vol 4 (Atelier 2)

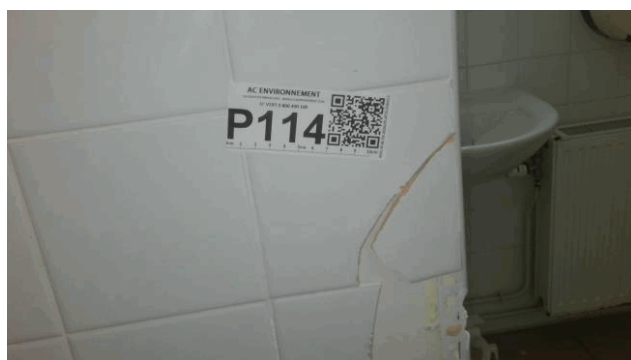

002ER403177-2 n°114 - 1 (P114) - Rdc - Vol 4 (Atelier 2)



002ER403177-2 n°115 - 1 (P115) - R-1 - Vol 27 (Cave 1)



S152 - 1 (S152) - R+1 - Vol 19 (Sanitaires 1)



002ER403177-2 n°116 - 1 (P116) - R+1 - Vol 17 (Atelier 8)



002ER403177-2 n°117 - 1 (P117) - R+1 - Vol 13 (Atelier 6)



002ER403177-2 n°118 - 1 (P118) - R+2 - Vol 22
(Combles 2)

ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif Amiante

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
002ER403177 n°1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Rdc - Vol 1 (Atelier 1)	
002ER403177 n°2	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocage - Fibreux Souple - Gris	Rdc - Vol 1 (Atelier 1)	
002ER403177 n°3	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Rdc - Vol 1 (Atelier 1)	
002ER403177 n°4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Rdc - Vol 1 (Atelier 1)	
002ER403177 n°5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Rdc - Vol 1 (Atelier 1)	
002ER403177 n°6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Toile / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Bleu / Blanc / Blanc / Beige / BI	Rdc - Vol 1 (Atelier 1)	
002ER403177 n°7	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Rdc - Vol 1 (Atelier 1)	
002ER403177 n°8	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris	Rdc - Vol 1 (Atelier 1)	
002ER403177 n°9	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Matériau - Dur / Dur - Blanc / Gris	Rdc - Vol 1 (Atelier 1)	
002ER403177 n°10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Dur / Effritable - Blanc / Gris	Rdc - Vol 1 (Atelier 1)	
002ER403177 n°11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint - Dur - Gris	Rdc - Vol 1 (Atelier 1)	
002ER403177 n°12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage - Effritable - Gris	Rdc - Vol 1 (Atelier 1)	
002ER403177 n°13	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon - Bitumineux Fibreux - Noir	Rdc - Vol 1 (Atelier 1)	
002ER403177 n°14	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Peinture / Fibres - Dur / Effritable / Souple Fibreux - Blanc Beige / Orange / Blanc	Rdc - Vol 2 (Vaguemestres)	
002ER403177 n°15	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Blanc	Rdc - Vol 2 (Vaguemestres)	

002ER403177 n°16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris	Rdc - Vol 2 (Vagueuestres)
002ER403177 n°17	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Mortier - Dur / Dur - Blanc / Gris	Rdc - Vol 2 (Vagueuestres)
002ER403177 n°18	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Blanc	Rdc - Vol 3 (Dégagement 1)
002ER403177 n°19	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc	Rdc - Vol 3 (Dégagement 1)
002ER403177 n°20	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Marron / Blanc	Rdc - Vol 3 (Dégagement 1)
002ER403177 n°21	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Rose / Blanc / Gris	Rdc - Vol 3 (Dégagement 1)
002ER403177 n°22	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Mortier - Dur - Gris	Rdc - Vol 3 (Dégagement 1)
002ER403177 n°23	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Rdc - Vol 3 (Dégagement 1)
002ER403177 n°24	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Blanc	Rdc - Vol 3 (Dégagement 1)
002ER403177 n°25	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Dur - Gris	Rdc - Vol 3 (Dégagement 1)
002ER403177 n°26	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Rdc - Vol 3 (Dégagement 1)
002ER403177 n°27	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Mortier - Dur - Gris	Rdc - Vol 3 (Dégagement 1)
002ER403177 n°28	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige Marron / Blanc / Blanc	Rdc - Vol 5 (Atelier 3)
002ER403177 n°29	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Bleu Beige / Blanc / Blanc	Rdc - Vol 5 (Atelier 3)
002ER403177 n°30	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Vert Beige / Blanc / Gris	Rdc - Vol 5 (Atelier 3)
002ER403177 n°31	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent - Beige / Marron / Blanc	Rdc - Vol 5 (Atelier 3)

002ER403177 n°32	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Vert / Blanc / Gris	Rdc - Vol 5 (Atelier 3)
002ER403177 n°33	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic - Dur - Blanc Beige	Rdc - Vol 5 (Atelier 3)
002ER403177 n°34	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Blanc	Rdc - Vol 7 (Réserve 1)
002ER403177 n°35	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Dur - Gris	Rdc - Vol 7 (Réserve 1)
002ER403177 n°36	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Dur / Effritable - Gris / Gris	Rdc - Vol 4 (Atelier 2)
002ER403177 n°37	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Matériau - Dur / Effritable / Effritable - Gris / Gris / Blanc	Rdc - Vol 3 (Dégagement 1)
002ER403177 n°38	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris	Rdc - Vol 3 (Dégagement 1)
002ER403177 n°39	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris	Rdc - Vol 8 (Atelier 4)
002ER403177 n°40	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon - Bitumineux - Noir	Rdc - Vol 8 (Atelier 4)
002ER403177 n°41	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris	Rdc - Vol 8 (Atelier 4)
002ER403177 n°42	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic - Dur - Beige	Rdc - Vol 8 (Atelier 4)
002ER403177 n°43	Façades	Menuiseries	Mastic - Dur - Beige	Rdc - Vol 8 (Atelier 4)
002ER403177 n°44	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - Effritable - Blanc	Garage - Vol 9 (Réserve 2)
002ER403177 n°45	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Mortier - Dur - Gris	Garage - Vol 9 (Réserve 2)
002ER403177 n°46	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc	R+1 - Vol 13 (Atelier 6)
002ER403177 n°47	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau / Faux plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	R+1 - Vol 13 (Atelier 6)
002ER403177 n°48	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	R+1 - Vol 13 (Atelier 6)
002ER403177 n°49	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Marron / Blanc / Blanc	R+1 - Vol 13 (Atelier 6)
002ER403177 n°50	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	R+1 - Vol 13 (Atelier 6)
002ER403177 n°51	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic - Dur - Beige	R+1 - Vol 13 (Atelier 6)

002ER403177 n°52	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	R+1 - Vol 13 (Atelier 6)
002ER403177 n°53	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Effritable - Gris	R+1 - Vol 13 (Atelier 6)
002ER403177 n°54	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Mortier / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	R+1 - Vol 11 (Atelier 5)
002ER403177 n°55	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	R+1 - Vol 10 (Dégagement 2)
002ER403177 n°56	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	R+1 - Vol 10 (Dégagement 2)
002ER403177 n°57	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Gris	R+1 - Vol 10 (Dégagement 2)
002ER403177 n°58	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	R+1 - Vol 10 (Dégagement 2)
002ER403177 n°59	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris	R+1 - Vol 10 (Dégagement 2)
002ER403177 n°60	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint / Colle - Dur / Dur - Gris / Gris	R+1 - Vol 10 (Dégagement 2)
002ER403177 n°61	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	R+1 - Vol 10 (Dégagement 2)
002ER403177 n°62	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint - Dur - Gris	R+1 - Vol 10 (Dégagement 2)
002ER403177 n°63	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris	R+1 - Vol 10 (Dégagement 2)
002ER403177 n°64	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Blanc Gris	R+1 - Vol 10 (Dégagement 2)
002ER403177 n°65	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture / Colle - Effritable / Dur - Bleu / Gris	R+1 - Vol 17 (Atelier 8)
002ER403177 n°66	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Gris Beige / Blanc	R+1 - Vol 19 (Sanitaires 1)
002ER403177 n°67	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	R+1 - Vol 19 (Sanitaires 1)
002ER403177 n°68	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris Beige / Blanc	R+1 - Vol 19 (Sanitaires 1)
002ER403177 n°69	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Gris Beige / Blanc	R+1 - Vol 19 (Sanitaires 1)
002ER403177 n°70	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris	R+1 - Vol 19 (Sanitaires 1)
002ER403177 n°71	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic - Dur - Beige Gris	R+1 - Vol 19 (Sanitaires 1)
002ER403177 n°72	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic - Dur - Beige Gris Blanc	R+1 - Vol 19 (Sanitaires 1)

002ER403177 n°73	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic - Dur - Beige Gris Rose	R+1 - Vol 19 (Sanitaires 1)
002ER403177 n°74	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint - Dur - Gris	R+1 - Vol 19 (Sanitaires 1)
002ER403177 n°75	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Dur - Gris	R+1 - Vol 19 (Sanitaires 1)
002ER403177 n°76	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris	R+1 - Vol 19 (Sanitaires 1)
002ER403177 n°77	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	R+2 - Vol 22 (Combles 2)
002ER403177 n°78	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige Gris / Blanc	R+2 - Vol 22 (Combles 2)
002ER403177 n°79	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	R+2 - Vol 20 (Dégagement 3)
002ER403177 n°80	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	R+2 - Vol 23 (Sanitaires 2)
002ER403177 n°81	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris	R+2 - Vol 23 (Sanitaires 2)
002ER403177 n°82	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Marron / Blanc	R+2 - Vol 23 (Sanitaires 2)
002ER403177 n°83	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic - Dur - Beige Blanc	R+2 - Vol 23 (Sanitaires 2)
002ER403177 n°84	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Laine / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Jaune / Gris	R+2 - Vol 22 (Combles 2)
002ER403177 n°85	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Mortier - Effritable / Effritable - Violet / Gris	R+2 - Vol 20 (Dégagement 3)
002ER403177 n°86	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic - Effritable - Beige Gris	R+2 - Vol 23 (Sanitaires 2)
002ER403177 n°87	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	R-1 - Vol 30 (Chaufferie)
002ER403177 n°88	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	R-1 - Vol 30 (Chaufferie)
002ER403177 n°89	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris	R-1 - Vol 30 (Chaufferie)
002ER403177 n°90	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Dur - Gris	R-1 - Vol 31 (Info)
002ER403177 n°91	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Joint - Souple - Beige	R-1 - Vol 30 (Chaufferie)
002ER403177 n°92	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Laine - Souple Fibreux - Jaune	R-1 - Vol 30 (Chaufferie)
002ER403177 n°93	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	R-1 - Vol 26 (Machinerie ascenseur)

002ER403177 n°94	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - Effritable - Blanc	R-1 - Vol 26 (Machinerie ascenseur)
002ER403177 n°95	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Joint - Souple - Beige	R-1 - Vol 25 (Dégagement 4)
002ER403177 n°96	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	R-1 - Vol 26 (Machinerie ascenseur)
002ER403177 n°97	Façades	Murs	Enduit / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Exterieur - Vol 33 (Façade 1)
002ER403177 n°98	Façades	Murs	Mortier - Dur - Gris	Exterieur - Vol 33 (Façade 1)
002ER403177 n°99	Façades	Appui de fenêtre	Mortier - Dur - Gris	Exterieur - Vol 33 (Façade 1)
002ER403177 n°100	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris	Exterieur - Vol 33 (Façade 1)
002ER403177 n°101	Equipements divers et accessoires	Bac	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris - 2 bacs	Exterieur - Vol 33 (Façade 1)
002ER403177 n°102	Façades	Murs	Mortier - Dur - Gris	Exterieur - Vol 34 (Façade 2)
002ER403177 n°103	Façades	Murs	Enduit / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Exterieur - Vol 34 (Façade 2)
002ER403177 n°104	Façades	Murs	Mortier - Dur - Gris	Exterieur - Vol 35 (Façade 3)
002ER403177 n°105	Façades	Murs	Enduit / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Exterieur - Vol 35 (Façade 3)
002ER403177 n°106	Façades	Appui de fenêtre	Mortier - Dur - Gris	Exterieur - Vol 35 (Façade 3)
002ER403177 n°107	Façades	Murs	Plâtre - Effritable - Blanc	Exterieur - Vol 36 (Façade 4)
002ER403177 n°108	Façades	Murs	Mortier - Dur - Gris	Exterieur - Vol 36 (Façade 4)
002ER403177 -1 n°109	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic / Matériau - Résineux / Effritable - Beige / Noir - Noire	R+1 - Vol 17 (Atelier 8)
002ER403177 -1 n°110	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic / Matériau - Résineux / Effritable - Beige / Noir - Noire	R+1 - Vol 13 (Atelier 6)
P111	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint - Dur - Gris	Rdc - Vol 4 (Atelier 2)
P112	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Blanc	Rdc - Vol 4 (Atelier 2)
P113	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Blanc	Rdc - Vol 4 (Atelier 2)
P114	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Beige	Rdc - Vol 4 (Atelier 2)
P115	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Ciment / Matériau - Effritable / Dur / Dur - Gris / Gris / Beige	R-1 - Vol 27 (Cave 1)
P116	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon - Bitumineux - Noir	R+1 - Vol 17 (Atelier 8)
P117	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon - Bitumineux - Noir	R+1 - Vol 13 (Atelier 6)

P118	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Laine - Souple Fibreux - Jaune	R+2 - Vol 22 (Combles 2)
------	-------------------	-------------------	-----------------------------------	-----------------------------

CHANTIER

COORDONNÉES DESTINATAIRE

Référence C012023638028
Adresse Commande : 002ER403177
Affaire : démolition-Les Glycines
220 RUE FRANÇOIS MANSART
78370 PLAISIR

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 05/04/2023

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC012023638028 RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	AC Environnement
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) ⁽¹⁾ : Morphologie et critères optiques <i>La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse. (*)</i> Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) ⁽²⁾ : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique <i>La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse</i> Arrêté du 1er octobre 2019 : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Texte réglementaire	
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002ER403177_001

Référence labo	PM05479606	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	04/04/2023
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 1 (Atelier 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description Aspect, Texture, Couleur	MOLP			MET			Résultat Présence d'amiante
			Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	BDJ
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.
--------------------------------------	---

Référence échantillon : 002ER403177_002

Référence labo	PM05479607	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	04/04/2023
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Flocages		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 1 (Atelier 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description Aspect, Texture, Couleur	MOLP			MET			Résultat Présence d'amiante
			Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	
1	1	Flocage Fibreux Souple Gris	2	2	CCE	Acétone	1	2	SAZ
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	RAS
--------------------------------------	-----

Référence échantillon : 002ER403177_003

Référence labo	PM05479608
Date du prélèvement	29/03/2023
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 1 (Atelier 1)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	04/04/2023

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Matériau Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	SAZ
	2	Faux-plafond Effritable Fibreux Beige	2	2	CCE				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER403177_004

Référence labo	PM05479609
Date du prélèvement	29/03/2023
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 1 (Atelier 1)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	04/04/2023

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	BDJ
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER403177_005

Référence labo	PM05479610
Date du prélèvement	29/03/2023
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 1 (Atelier 1)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	04/04/2023

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	BDJ
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.



Référence échantillon : 002ER403177_006

Référence labo	PM05479611	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Non
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	04/04/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 1 (Atelier 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées		Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation Grilles examinées		Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Bleu	-	-	-	Acétone	1	2	SAZ	Non détecté
	2	Toile Souple Fibreux Blanc	1	1	CCE					
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	4	Papier Souple Fibreux Beige	1	1	CCE					
	5	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	6	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	CCE					
	7	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			3 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4, 5, 6, 7 non dissociables analysées avec la couche 1. Phase 1 non accréditée car comportant plus de 5 couches. Analyse non réglementaire : Analyse non accréditée. Couches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la diffraction électronique est différente de celle des fibres d'amiante.
-------------------------------	--

Référence échantillon : 002ER403177_007

Référence labo	PM05479612	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	04/04/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 1 (Atelier 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

		Description	MOLP			MET			Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mastic Effritable Gris	-	-	Acétone	1	2	Non détecté	
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-			BDJ		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.
-------------------------------	---

Référence échantillon : 002ER403177_008

Référence labo	PM05479613	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	04/04/2023
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 1 (Atelier 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Effritable Gris		

		Description	MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche		Nb de préparation Lames examinées	-	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation Grilles examinées	Analyste		
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	BDJ	Présence d'amiante
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche non-analysée : Faïence Dur Jaune
-------------------------------	---



Référence échantillon : 002ER403177_009

Référence labo	PM05479614
Date du prélèvement	29/03/2023
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 1 (Atelier 1)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	04/04/2023

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	2	4	MGA	Non détecté
	2	Matériau Dur Gris	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER403177_010

Référence labo	PM05479615
Date du prélèvement	29/03/2023
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 1 (Atelier 1)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	04/04/2023

Description			MOLP		MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames	examinées Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation Grilles	examinées Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	Acétone	1	2	Non détecté	
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET				

Remarque concernant l'analyse La couche Ragréage / Effrivable / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER403177_011

Référence labo	PM05479616
Date du prélèvement	29/03/2023
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Joint entre carrelage
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 1 (Atelier 1)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	04/04/2023

		Description	MOLP		MET				Résultat			
Phase	Couche		Nb de préparation Lames examinées	Analyste	Attaque chimique			Nb de préparation Grilles examinées		Analyste		
1	1	Joint Dur Gris	-	-	-	Acétone			1	2	BDJ	Présence d'amiante
Non détecté												
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET						

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Carrelage Dur Blanc Gris

Référence échantillon : 002ER403177_012

Référence labo	PM05479617
Date du prélèvement	29/03/2023
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage et béton
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 1 (Atelier 1)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	04/04/2023

		Description	MOLP		MET			Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames	examinées Analyse	Attaque chimique			Présence d'amiante	
1	1	Ragréage Effritable Gris	-	-	Acétone	1	2	BDJ	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET				

Remarque concernant l'analyse RAS



Référence échantillon : 002ER403177_013

Référence labo	PM05479618	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	04/04/2023
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Evier - Tampon bitumineux		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 1 (Atelier 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Tampon Bitumineux Fibreux Noir	- - -	Chloroforme	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER403177_014

Référence labo	PM05479619	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	05/04/2023
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 2 (Vaguemestres)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc Beige	- - -	Acétone	Non détecté
	2	Peinture Effritable Orange	- - -		
	3	Fibres Souple Fibreux Blanc	1 1 CCE		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.
Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc

Référence échantillon : 002ER403177_015

Référence labo	PM05479620	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	04/04/2023
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 2 (Vaguemestres)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	- - -	Acétone	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Carrelage Dur Orange

Référence échantillon : 002ER403177_016

Référence labo	PM05479621	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	04/04/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 2 (Vaguemestres)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	- - -	Acétone	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Carrelage Dur Marron



Référence échantillon : 002ER403177_017

Référence labo	PM05479622	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	04/04/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 2 (Vaguemestres)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	- - -	Acétone	1 2 BDJ
	2	Mortier Dur Gris	- - -		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER403177_018

Référence labo	PM05479623	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	04/04/2023
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 3 (Dégagement 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	- - -	Acétone	1 2 BDJ
	2	Enduit Effritable Blanc	- - -		
	3	Plâtre Effritable Blanc	- - -		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER403177_019

Référence labo	PM05479624	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	04/04/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 3 (Dégagement 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Multicolore	- - -	Acétone	1 2 BDJ
	2	Enduit Effritable Blanc	- - -		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER403177_020

Référence labo	PM05479625	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	04/04/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 3 (Dégagement 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	- - -	Acétone	1 2 SAZ
	2	Enduit Effritable Blanc	- - -		
	3	Carton Souple Fibreux Marron	1 1 CCE		
	4	Plâtre Effritable Blanc	- - -		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables analysées avec la couche 1.



Référence échantillon : 002ER403177_021

Référence labo	PM05479626	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	04/04/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits projetés (ciment)		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 3 (Dégagement 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Rose	- - -	Acétone	1 2 BDJ
	2	Enduit Effritable Blanc	- - -		
	3	Mortier Effritable Gris	- - -		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER403177_022

Référence labo	PM05479627	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	04/04/2023
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 3 (Dégagement 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	- - -	Acétone	1 2 BDJ
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER403177_023

Référence labo	PM05479628	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	04/04/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 3 (Dégagement 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que les couches Colle Dur Effritable Blanc Gris, Ragréage Dur Effritable Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	- - -	Acétone	1 2 BDJ
	2	Mortier Dur Gris	- - -		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse La couche Colle / Dur / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Carrelage Dur Gris Beige

Référence échantillon : 002ER403177_024

Référence labo	PM05479629	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	04/04/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 3 (Dégagement 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	- - -	Acétone	1 2 BDJ
	2	Mastic Dur Blanc	- - -		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.



Référence échantillon : 002ER403177_025

Référence labo	PM05479630	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	04/04/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 3 (Dégagement 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	1	2	BDJ	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER403177_026

Référence labo	PM05479631	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	04/04/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Joint entre carrelage		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 3 (Dégagement 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Joint Dur Gris	-	-	-	1	2	BDJ	Non détecté
	2	Matériau Effrifiable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse La couche Matériau / Effrifiable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER403177_027

Référence labo	PM05479632	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	04/04/2023
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Joint entre carrelage		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 3 (Dégagement 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	1	2	BDJ	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches non-analysées : Peinture Effrifiable Vert, Carrelage Dur Marron Jaune

Référence échantillon : 002ER403177_028

Référence labo	PM05479633	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	04/04/2023
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 5 (Atelier 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effrifiable Beige Marron	-	-	-	1	2	BDJ	Non détecté
	2	Enduit Effrifiable Blanc	-	-	-				
	3	Plâtre Effrifiable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.



Référence échantillon : 002ER403177_029

Référence labo	PM05479634	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	04/04/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 5 (Atelier 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante			
1	1	Peinture Effritable Bleu Beige	-	-	-	Acétone	1	2	BDJ	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER403177_030

Référence labo	PM05479635	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	04/04/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits projetés (ciment)		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 5 (Atelier 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat				
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste	Attaque chimique			Nb de préparation Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante			
1	1	Peinture Effrifiable Vert Beige	-	-	Acétone			1	2	BDJ	Non détecté	●	
	2	Enduit Effrifiable Blanc	-	-									-
	3	Mortier Dur Gris	-	-									-
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET								

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER403177_031

Référence labo	PM05479636	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	04/04/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 5 (Atelier 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste		Attaque chimique	Nb de préparation Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effrifiable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	BDJ	Non détecté ●
	2	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	LSC					
	3	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.



Référence échantillon : 002ER403177_032

Référence labo	PM05479637	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	03/04/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 5 (Atelier 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Peinture Effritable Vert	-	-	-	Acétone	1	2	MLA
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.
	Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER403177_033

Référence labo	PM05479638	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	03/04/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 5 (Atelier 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Mastic Dur Blanc Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MLA
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.
-------------------------------	---

Référence échantillon : 002ER403177_034

Référence labo	PM05479639	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	03/04/2023
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 7 (Réserve 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MLA
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche non-analysée : Carrelage Dur Blanc
	Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER403177_035

Référence labo	PM05479640	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	03/04/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 7 (Réserve 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MLA
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.
-------------------------------	---



Référence échantillon : 002ER403177_036

Référence labo	PM05479641
Date du prélèvement	29/03/2023
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 4 (Atelier 2)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	04/04/2023

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	2	4	JFA
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.
-------------------------------	---

Référence échantillon : 002ER403177_037

Référence labo	PM05479642
Date du prélèvement	29/03/2023
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 3 (Dégagement 1)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	03/04/2023

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MLA
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-				
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.
-------------------------------	---

Référence échantillon : 002ER403177_038

Référence labo	PM05479643
Date du prélèvement	29/03/2023
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 3 (Dégagement 1)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	03/04/2023

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MLA
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche non-analysée : Carrelage Dur Gris Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle fibres d'amiante.
-------------------------------	---

Référence échantillon : 002ER403177_039

Référence labo	PM05479644	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	03/04/2023
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthé)		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 8 (Atelier 4)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique Nb de préparation Grilles examinées Analyse	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	- - -	Acétone 1 1 MLA	Chrysotile ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER403177_040

Référence labo	PM05479645	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	03/04/2023
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Evier - Tampon bitumineux		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 8 (Atelier 4)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique Nb de préparation Grilles examinées Analyse	Présence d'amiante
1	1	Tampon Bitumineux Noir	- - -	Chloroforme 1 2 MLA	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER403177_041

Référence labo	PM05479646	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	04/04/2023
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 8 (Atelier 4)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Effritable Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique Nb de préparation Grilles examinées Analyse	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	- - -	Acétone 2 4 MGA	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Faïence Dur Jaune

Référence échantillon : 002ER403177_042

Référence labo	PM05479647	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	03/04/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 8 (Atelier 4)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique Nb de préparation Grilles examinées Analyse	Présence d'amiante
1	1	Mastic Dur Beige	- - -	Acétone 1 2 MLA	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle fibres d'amiante.



Référence échantillon : 002ER403177_043

Référence labo	PM05479648	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	03/04/2023
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 8 (Atelier 4)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Mastic Dur Beige	- - -	Acétone	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER403177_044

Référence labo	PM05479649	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	03/04/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 9 (Réserve 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Effritable Blanc	- - -	Acétone	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER403177_045

Référence labo	PM05479650	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	03/04/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 9 (Réserve 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	- - -	Acétone	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER403177_046

Référence labo	PM05479651	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	03/04/2023
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 13 (Atelier 6)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	- - -	Acétone	Non détecté
	2	Plâtre Pulvérulent Blanc	- - -		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.



Référence échantillon : 002ER403177_047

Référence labo	PM05479652
Date du prélèvement	29/03/2023
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 13 (Atelier 6)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	04/04/2023

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Matériau Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	BDJ
	2	Faux plafond Effritable Fibreux Gris	2	2	LSC				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER403177_048

Référence labo	PM05479653
Date du prélèvement	29/03/2023
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 13 (Atelier 6)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	03/04/2023

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MLA
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER403177_049

Référence labo	PM05479654
Date du prélèvement	29/03/2023
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits projetés (plâtre)
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 13 (Atelier 6)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	03/04/2023

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc Marron	-	-	-	Acétone	1	2	MLA
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.



Référence échantillon : 002ER403177_050

Référence labo	PM05479655	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	04/04/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 13 (Atelier 6)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	BDJ
	2	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	LSC				
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER403177_051

Référence labo	PM05479656	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	03/04/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 13 (Atelier 6)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Mastic Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MLA
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER403177_052

Référence labo	PM05479657	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	04/04/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 13 (Atelier 6)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Effritable Blanc Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	2	4	JFA
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Carrelage Dur Beige
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER403177_053

Référence labo	PM05479658	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	03/04/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage et béton		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 13 (Atelier 6)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Mortier Effritable Gris	- - -	Acétone	1 2 MLA Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Carrelage Dur Beige
Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER403177_054

Référence labo	PM05479659	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	04/04/2023
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 11 (Atelier 5)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	- - -	Acétone	2 4 JFA Non détecté
	2	Matériau Effritable Blanc	- - -		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER403177_055

Référence labo	PM05479660	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	03/04/2023
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 10 (Dégagement 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	- - -	Acétone	1 2 MLA Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	- - -		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER403177_056

Référence labo	PM05479661	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	03/04/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 10 (Dégagement 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MLA
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.								
-------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Référence échantillon : 002ER403177_057

Référence labo	PM05479662	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	03/04/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits projetés (plâtre)		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 10 (Dégagement 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MLA
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-				
	3	Matériau Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.								
-------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Référence échantillon : 002ER403177_058

Référence labo	PM05479663	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	04/04/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 10 (Dégagement 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	SKA
	2	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	LSC				
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.								
-------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--



Référence échantillon : 002ER403177_059

Référence labo	PM05479664	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	03/04/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 10 (Dégagement 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	- - -	Acétone	1 2 MLA Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER403177_060

Référence labo	PM05479665	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	03/04/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Joint entre carrelage		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 10 (Dégagement 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Joint Dur Gris	- - -	Acétone	1 2 MLA Non détecté
	2	Colle Dur Gris	- - -		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse La couche Colle / Dur / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Carrelage Dur Beige
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER403177_061

Référence labo	PM05479666	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	03/04/2023
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 10 (Dégagement 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	- - -	Acétone	1 2 MLA Non détecté
	2	Mortier Dur Gris	- - -		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER403177_062

Référence labo	PM05479667	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	04/04/2023
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Joint entre plinthe		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 10 (Dégagement 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Joint Dur Gris	-	-	-	1	2	AiD	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER403177_063

Référence labo	PM05479668	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	04/04/2023
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 10 (Dégagement 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	1	2	AiD	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Plinthe Dur Gris

Référence échantillon : 002ER403177_064

Référence labo	PM05479669	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	04/04/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 10 (Dégagement 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc Gris	-	-	-	1	2	AiD	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Carrelage Dur Gris

Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER403177_065

Référence labo	PM05479670	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	04/04/2023
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 17 (Atelier 8)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Bleu	-	-	-	2	4	JFA	Non détecté
	2	Colle Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.



Référence échantillon : 002ER403177_066

Référence labo	PM05479671	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	04/04/2023
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 19 (Sanitaires 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc Gris Beige	-	-	-	Acétone	1	2	AiD
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.								
-------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Référence échantillon : 002ER403177_067

Référence labo	PM05479672	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	04/04/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 19 (Sanitaires 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc Beige	-	-	-	Acétone	1	2	AiD
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.								
-------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Référence échantillon : 002ER403177_068

Référence labo	PM05479673	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	04/04/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits projetés (plâtre)		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 19 (Sanitaires 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Peinture Effritable Gris Beige	-	-	-	Acétone	1	2	AiD
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.								
-------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Référence échantillon : 002ER403177_069

Référence labo	PM05479674	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	04/04/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 19 (Sanitaires 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste		Nb de préparation Grilles examinées	Analyste		Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc Gris Beige	-	-	-	1	2	AiD	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								
	Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.								

Référence échantillon : 002ER403177_070

Référence labo	PM05479675	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	04/04/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage et ragréage		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 19 (Sanitaires 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste		Nb de préparation Grilles examinées	Analyste		Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	2	2	ISI	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche non-analysée : Carrelage Dur Marron								
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Référence échantillon : 002ER403177_071

Référence labo	PM05479676	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	04/04/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 19 (Sanitaires 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste		Nb de préparation Grilles examinées	Analyste		Présence d'amiante
1	1	Mastic Dur Beige Gris	-	-	-	1	2	AiD	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	RAS								
-------------------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Référence échantillon : 002ER403177_072

Référence labo	PM05479677	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	03/04/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 19 (Sanitaires 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste		Nb de préparation Grilles examinées	Analyste		Présence d'amiante
1	1	Mastic Dur Beige Gris Blanc	-	-	-	1	2	NNG	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle fibres d'amiante.								
-------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--



Référence échantillon : 002ER403177_073

Référence labo PM05479678
 Date du prélèvement 29/03/2023
 Auteur du prélèvement AC Environnement
 Type de prélèvement Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier
 Zone de prélèvement démolition-Les Glycines - Vol 19 (Sanitaires 1)
 Remarque concernant le prélèvement RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui
 Analyse réglementaire Oui
 Date d'analyse 03/04/2023

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste		Nb de préparation Grilles examinées	Analyste		Présence d'amiante
1	1	Mastic Dur Beige Gris Rose	-	-	-	1	2	NNG	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER403177_074

Référence labo PM05479679
 Date du prélèvement 29/03/2023
 Auteur du prélèvement AC Environnement
 Type de prélèvement Revêtement de sol - Revêtement de sol - Joint entre carrelage
 Zone de prélèvement démolition-Les Glycines - Vol 19 (Sanitaires 1)
 Remarque concernant le prélèvement RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui
 Analyse réglementaire Oui
 Date d'analyse 03/04/2023

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste		Nb de préparation Grilles examinées	Analyste		Présence d'amiante
1	1	Joint Dur Gris	-	-	-	1	2	NNG	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER403177_075

Référence labo PM05479680
 Date du prélèvement 29/03/2023
 Auteur du prélèvement AC Environnement
 Type de prélèvement Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage et béton
 Zone de prélèvement démolition-Les Glycines - Vol 19 (Sanitaires 1)
 Remarque concernant le prélèvement RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui
 Analyse réglementaire Oui
 Date d'analyse 03/04/2023

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste		Nb de préparation Grilles examinées	Analyste		Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	1	2	NNG	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER403177_076

Référence labo PM05479681
 Date du prélèvement 29/03/2023
 Auteur du prélèvement AC Environnement
 Type de prélèvement Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)
 Zone de prélèvement démolition-Les Glycines - Vol 19 (Sanitaires 1)
 Remarque concernant le prélèvement Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Effritable Blanc Gris

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui
 Analyse réglementaire Oui
 Date d'analyse 04/04/2023

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste		Nb de préparation Grilles examinées	Analyste		Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	2	1	ISI	Chrysotile
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches non-analysées : Faïence Dur Blanc, Peinture Effritable Blanc, Matériau Effritable Gris



Référence échantillon : 002ER403177_077

Référence labo	PM05479682	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	03/04/2023
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 22 (Combles 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	NNG
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER403177_078

Référence labo	PM05479683	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	04/04/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 22 (Combles 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Peinture Effritable Beige Gris	-	-	-	Acétone	1	2	AiD
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER403177_079

Référence labo	PM05479684	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	03/04/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 20 (Dégagement 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	NNG
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER403177_080

Référence labo	PM05479685	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	03/04/2023
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 23 (Sanitaires 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	NNG
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER403177_081

Référence labo	PM05479686	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	03/04/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits projetés (ciment)		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 23 (Sanitaires 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	NNG
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER403177_082

Référence labo	PM05479687	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	03/04/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits projetés (plâtre)		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 23 (Sanitaires 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc Marron	-	-	-	Acétone	1	2	NNG
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER403177_083

Référence labo	PM05479688	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	03/04/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 23 (Sanitaires 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Mastic Dur Beige Blanc	- - -	Acétone	1 2 NNG
		Non détecté			●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat 0 MOLP 1 MET

Remarque concernant l'analyse	Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle fibres d'amiante.
-------------------------------	---

Référence échantillon : 002ER403177_084

Référence labo	PM05479689	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	04/04/2023
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Flocages		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 22 (Combles 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Laine Souple Fibreux Jaune	1 1 LSC	Acétone	1 2 SKA
	2	Matériau Effritable Gris	- - -		
		Non détecté			●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat 1 MOLP 1 MET

Remarque concernant l'analyse	La couche Matériau / Effritable / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.
-------------------------------	---

Référence échantillon : 002ER403177_085

Référence labo	PM05479690	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	03/04/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 20 (Dégagement 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Violet	- - -	Acétone	1 2 NNG
	2	Mortier Effritable Gris	- - -		
		Non détecté			●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat 0 MOLP 1 MET

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.
-------------------------------	---

Référence échantillon : 002ER403177_086

Référence labo	PM05479691	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	03/04/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 23 (Sanitaires 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Mastic Effritable Beige Gris	- - -	Acétone	1 2 NNG
		Non détecté			●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat 0 MOLP 1 MET

Remarque concernant l'analyse	RAS
-------------------------------	-----



Référence échantillon : 002ER403177_087

Référence labo	PM05479692	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	03/04/2023
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 30 (Chaufferie)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyste	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Enduit Effritable Blanc	- - -	Acétone	1 2 NNG
	2	Mortier Dur Gris	- - -		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER403177_088

Référence labo	PM05479693	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	03/04/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Joint de scellement		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 30 (Chaufferie)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyste	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Enduit Effritable Blanc	- - -	Acétone	1 2 NNG
	2	Mortier Dur Gris	- - -		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER403177_089

Référence labo	PM05479694	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	03/04/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Joint entre element		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 30 (Chaufferie)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyste	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	- - -	Acétone	1 2 NNG
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER403177_090

Référence labo	PM05479695	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	03/04/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 31 (Info)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyste	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	- - -	Acétone	1 2 NNG
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle fibres d'amiante.



Référence échantillon : 002ER403177_091

Référence labo	PM05479696	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	03/04/2023
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Joint de bride		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 30 (Chaudière)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Joint Souple Beige	-	-	-	Acétone	1	2	SKA
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté ●

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER403177_092

Référence labo	PM05479697	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	04/04/2023
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Calorifugeage		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 30 (Chaudière)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Laine Souple Fibreux Jaune	2	2	LSC	-	-	-	-
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			0 MET			Présence d'amiante
									Non détecté ●

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Aluminium Souple Gris

Référence échantillon : 002ER403177_093

Référence labo	PM05479698	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	04/04/2023
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Panneaux collés		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 26 (Machinerie ascenseur)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	JFA
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Papier Souple Fibreux Beige	1	1	LSC				
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté ●

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3, 4 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER403177_094

Référence labo	PM05479699	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	03/04/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - plâtre		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 26 (Machinerie ascenseur)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	NNG
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté ●

Remarque concernant l'analyse Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle fibres d'amiante.



Référence échantillon : 002ER403177_095

Référence labo	PM05479700	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	03/04/2023
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Joint de bride		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 25 (Dégagement 4)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat		
		Nb de préparation Lames examinées	Analyse		Attaque chimique	Nb de préparation Grilles examinées	Analyse	Présence d'amiante			
1	1	Joint Souple Beige	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté	●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER403177_096

Référence labo	PM05479701	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	03/04/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Poteaux (périphériques et intérieurs) - Carton + plâtre		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 26 (Machinerie ascenseur)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP		MET				Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyse	Attaque chimique	Nb de préparation Grilles examinées	Analyse	Présence d'amiante		
1	1	Peinture Effrifiable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté
	2	Plâtre Effrifiable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER403177_097

Référence labo	PM05479702	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	03/04/2023
Type de prélèvement	Façades - Murs - Ciment		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 33 (Façade 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP		MET				Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyse	Attaque chimique	Nb de préparation Grilles examinées	Analyse	Présence d'amiante	
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté
	2	Mortier Dur Gris	-	-		-			
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET				

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER403177_098

Référence labo	PM05479703	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	03/04/2023
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 33 (Façade 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyse	Attaque chimique	Nb de préparation Grilles examinées	Analyse	Présence d'amiante		
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse RAS



Référence échantillon : 002ER403177_099

Référence labo	PM05479704	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	03/04/2023
Type de prélèvement	Façades - Appui de fenêtre - Eléments en ciment		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 33 (Façade 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Nb de préparation	Grilles	examénées	Analyste	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examénées	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles	examénées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	- - -	Acétone	1	2	NNG		Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat 0 MOLP 1 MET

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER403177_100

Référence labo	PM05479705	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	03/04/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 33 (Façade 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Nb de préparation	Grilles	examénées	Analyste	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examénées	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles	examénées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	- - -	Acétone	1	2	NNG		Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat 0 MOLP 1 MET

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Carrelage Dur Beige

Référence échantillon : 002ER403177_101

Référence labo	PM05479706	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	04/04/2023
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Bac - Bac à fleurs		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 33 (Façade 1)		
Remarque concernant le prélèvement	2 bacs		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Nb de préparation	Grilles	examénées	Analyste	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examénées	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles	examénées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	2 2 LSC	-	-	-	-		Chrysotile Riébeckite-amiante (Crocidolite)

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat 1 MOLP 0 MET

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER403177_102

Référence labo	PM05479707	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	03/04/2023
Type de prélèvement	Façades - Murs - Ciment		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 34 (Façade 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Nb de préparation	Grilles	examénées	Analyste	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examénées	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles	examénées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	- - -	Acétone	1	2	NNG		Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat 0 MOLP 1 MET

Remarque concernant l'analyse RAS



Référence échantillon : 002ER403177_103

Référence labo	PM05479708	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	03/04/2023
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 34 (Façade 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Enduit Effritable Blanc	- - -	Acétone	1 2 NNG
	2	Mortier Dur Gris	- - -		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER403177_104

Référence labo	PM05479709	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	03/04/2023
Type de prélèvement	Façades - Murs - Ciment		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 35 (Façade 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	- - -	Acétone	1 2 NNG
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER403177_105

Référence labo	PM05479710	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	03/04/2023
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 35 (Façade 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Enduit Effritable Blanc	- - -	Acétone	1 2 NNG
	2	Mortier Dur Gris	- - -		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER403177_106

Référence labo	PM05479711	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	03/04/2023
Type de prélèvement	Façades - Appui de fenêtre - Eléments en ciment		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 35 (Façade 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	- - -	Acétone	1 2 NNG
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle fibres d'amiante.



Référence échantillon : 002ER403177_107

Référence labo PM05479712
 Date du prélèvement 29/03/2023
 Auteur du prélèvement AC Environnement
 Type de prélèvement Façades - Murs - Enduit Plâtre
 Zone de prélèvement démolition-Les Glycines - Vol 36 (Façade 4)
 Remarque concernant le prélèvement RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui
 Analyse réglementaire Oui
 Date d'analyse 03/04/2023

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	-	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation Grilles examinées	-	Analyste
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	NNG
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP		1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER403177_108

Référence labo PM05479713
 Date du prélèvement 29/03/2023
 Auteur du prélèvement AC Environnement
 Type de prélèvement Façades - Murs - Ciment
 Zone de prélèvement démolition-Les Glycines - Vol 36 (Façade 4)
 Remarque concernant le prélèvement RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui
 Analyse réglementaire Oui
 Date d'analyse 03/04/2023

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	-	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation Grilles examinées	-	Analyste
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	NNG
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP		1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle fibres d'amiante.

Référence dossier: RSC012023638028

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 15 MOLP et 106 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 107/108

Analyste
 Abdourahmane Barry




Accréditation
 N°1-6940
 Portée
 Disponible sur
 www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.

Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm

(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection

(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection



AC ENVIRONNEMENT - 16 rue Marcel Vigneron - 94110 Arcueil - Fax : 09 81 40 98 73
 SIRET : 441 355 914 00264 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
 Assurée par HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2023 au 31/12/2023)

Tél. : 01 58 07 07 20
 labs@ac-environnement.fr

L.M.O.F 07.8 V7
 PAGE 31 / 31



ITGA ANALYTICS ARCUEIL
16 rue Marcel Vigneron
94110 Arcueil
Contact-Analytics@itga.fr

cofrac

Accréditation n° 1-7327
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

ESSAIS

CHANTIER	COORDONNÉES DESTINATAIRE
Référence C012026827732	AC Environnement
Adresse Commande : 002ER403177-1 Affaire : démolition-Les Glycines 220 RUE FRANÇOIS MANSART 78370 PLAISIR	64, rue Clément Ader 42153 RIORGES

Arcueil, le 05/02/2026

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012026827732
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	ITGA Analytics Arcueil
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*) Parties utiles de la norme NF X 43-050 :Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET)
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002ER403177-1_109

Référence labo	PM07600660	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	30/01/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ADNANE ALAOU	Date d'analyse	04/02/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Comprimband		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 17 (Atelier 8)		
Remarque concernant le prélèvement	Noire		

Description			MOLP		MET			Résultat			
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mastic Résineux Beige	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	1	HHH	Chrysotile	●
	2	Matériau Effritable Noir	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					
Remarque concernant l'analyse		Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.									

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012026827732
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002ER403177-1_110

Référence labo	PM07600661	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	30/01/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ADNANE ALAOU	Date d'analyse	04/02/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Comprimband		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 13 (Atelier 6)		
Remarque concernant le prélèvement	Noire		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mastic Résineux Beige	-	-	-	1	1	HHH	Chrysotile ●
	2	Matériau Effritable Noir	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence dossier: RSC012026827732

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 0 MOLP et 2 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 2/2

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm

(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder à la lecture

(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

Suppléant Responsable
Equipe
Jonathan MARCHAL



L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.

Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.

(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observable inférieure à la limite de détection

(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection



CHANTIER	COORDONNÉES DESTINATAIRE
Référence C012026848015 Adresse Commande : 002ER403177-2 Affaire : démolition-Les Glycines 220 RUE FRANÇOIS MANSART 78370 PLAISIR	AC Environnement 64, rue Clément Ader 42153 RIORGES

Arcueil, le 13/05/2026

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012026848015
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	ITGA Analytics Arcueil
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques <i>La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)</i> Parties utiles de la norme NF X 43-050 :Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET)
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002ER403177-2_111

Référence labo	PM07824424	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/04/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME VIALARD	Date d'analyse	13/05/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Joint de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 4 (Atelier 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET			Résultat		
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Joint Dur Gris	-	-	-	Acétone	2	2	HHH	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse RAS

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012026848015

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002ER403177-2_112

Référence labo	PM07824425	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/04/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME VIALARD	Date d'analyse	12/05/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 4 (Atelier 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	RRA
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Carrelage Dur Beige

Référence échantillon : 002ER403177-2_113

Référence labo	PM07824426	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/04/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME VIALARD	Date d'analyse	13/05/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 4 (Atelier 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	3	3	JNF
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER403177-2_114

Référence labo	PM07824427	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/04/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME VIALARD	Date d'analyse	12/05/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 4 (Atelier 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	1	RRA
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Carrelage Dur Blanc

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012026848015

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002ER403177-2_115

Référence labo	PM07824428	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/04/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME VIALARD	Date d'analyse	12/05/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Joint de scellement		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 27 (Cave 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	1	RRA
	2	Ciment Dur Gris	-	-	-				
	3	Matériau Dur Beige	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002ER403177-2_116

Référence labo	PM07824429	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/04/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME VIALARD	Date d'analyse	12/05/2026
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Evier - Tampon bitumineux		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 17 (Atelier 8)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Tampon Bitumineux Noir	-	-	-	Chloroforme	1	1	RRA
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER403177-2_117

Référence labo	PM07824430	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/04/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME VIALARD	Date d'analyse	12/05/2026
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Evier - Tampon bitumineux		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 13 (Atelier 6)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Tampon Bitumineux Noir	-	-	-	Chloroforme	1	1	RRA
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante

Remarque concernant l'analyse : RAS

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC012026848015
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002ER403177-2_118

Référence labo	PM07824431	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/04/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME VIALARD	Date d'analyse	12/05/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Isolation		
Zone de prélèvement	démolition-Les Glycines - Vol 22 (Combles 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées (**)	Analyste	Attaque chimique		Nb de préparations Grilles explorées (**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Laine Souple Fibreux Jaune	2	2	HRC	-		-	-	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP		0 MET					

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence dossier: RSC012026848015

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 1 MOLP et 7 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 8/8

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm

(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder à la lecture

(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

Suppléant Responsable
Equipe
Jonathan MARCHAL



L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.

Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.

(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection

(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance 2026 AC 1/2

Assurance 2026 AC 2/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20208
92095 Paris La Défense Cedex
T : +33 (0) 1 44 05 56 00
F : +33 (0) 1 44 05 56 00



ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° 76208471-30015 couvrant également l'assuré additionnel :

AC ENVIRONNEMENT

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des échantillons bitumineux - recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de minérale
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Énergétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, anciennement ERNMT ou ESRIS)
- Certificat de déconce - Lot SHU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevés de côtes et établissement de plans
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisés et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.
- Conception, développement de logiciels, progiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques ;

HDI Global SE
HDI Place 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Commercial Register Hannover
HRB Hannover II 60320
VAT registration ID DE 219628762

Chairman of the Supervisory Board: Tordien Lisse
Board of Management: Dr. Edgar Pils (Chairman),
Dr. Malakdier Endemeh, Dr. Dirk Hönig, David Hullen,
Dr. Barbara Kienast-Scheller, Dr. Thomas Kuhn,
Dr. Stefan Pankratz, Dr. Florent Strasser

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20208
92095 Paris La Défense Cedex
T : +33 (0) 1 44 05 56 00
F : +33 (0) 1 44 05 56 00



- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales
- Activités concernant la formation professionnelle
- Développement, animation d'un réseau de franchise.
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures
- Hébergement de données
- Repérage des Fibrilles Céramiques Rétractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété
- Assistance technique à l'optimisation thermique et énergétique des bâtiments et procédés.
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour les traitements des sujets liés au plomb

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES	
Tous Dommages Corréponds (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Fautes inexcusables de l'employeur/Maladeur professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement (pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	300 000 EUR	par sinistre
	500 000 EUR	par année d'assurance
RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Dommages Corréponds (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 15/01/2026 au 31/12/2026, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le lundi 19 janvier 2026 - RE/CT



HDI Global SE
HDI Place 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Commercial Register Hannover
HRB Hannover II 60320
VAT registration ID DE 219628762

Chairman of the Supervisory Board: Tordien Lisse
Board of Management: Dr. Edgar Pils (Chairman),
Dr. Malakdier Endemeh, Dr. Dirk Hönig, David Hullen,
Dr. Barbara Kienast-Scheller, Dr. Thomas Kuhn,
Dr. Stefan Pankratz, Dr. Florent Strasser

Attestation sur l'honneur



ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné Mme Dominique BISAGA, présidente de la SAS AC ENVIRONNEMENT (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du 1 de l'article L. 271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériel ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126-24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la SAS AC ENVIRONNEMENT est souscritrice d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance HDI permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 02/01/2025

Dominique BISAGA
Présidente



AC ENVIRONNEMENT
Sage entreprise SAS - 64 Rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES
SAS au capital de 100 000 € - SIRET 44135591400298 - RCS RIORGES - APE 7120B - Assurée par HDI Global SE - NF professionnel n° 76208471-30015

01 86 77 44 92 44
contact@ac-environnement.com
www.ac-environnement.com

SOCOTEC Certification France - 13, cours Valmy
92977 PARIS LA DEFENSE- France - DTI/2107-012



CERTIFICAT
N° DTI/2107-012

Certifie par la présente que			
Maxime VIALARD			
a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences			
DOMAINE TECHNIQUE	INTITULE DU(ES) TYPE(S) DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER	DEBUT DE VALIDITE	FIN DE VALIDITE
AMIANTE	Missions de repérage des matériaux et produits des lots A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention	11/10/2022	10/10/2029
AMIANTE - avec mention	Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de bureaux habiteurs plus de 200 personnes ou dans des bâtiments industriels, missions de repérage des matériaux et produits de la liste C, les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement	11/10/2022	10/10/2029
CREP	Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)	12/07/2021	11/07/2029
TERMITES Mitéopole	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment en mitéopole	12/07/2021	11/07/2029

qui ont été réalisés par Socotec Certification France conformément aux arrêtés complémentaires :

arrêté du 26 décembre 2022 relatif aux critères de validation des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

Délivré le 20/02/2024



AC ENVIRONNEMENT
PRÉFECTURE DE LA SEINE-SAINT-DENIS
N° 13012024

Thomas Hennequin, Directeur opérationnel

Ce certificat a pour objet de reconnaître la validité des données techniques et des compétences des opérateurs de certification accrédités par la DTI/2107-012. Ce certificat est délivré par la DTI/2107-012. Ce certificat est délivré par la DTI/2107-012. Ce certificat est délivré par la DTI/2107-012.