

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'un immeuble bâti

Mission de repérage réalisée selon les dispositions des articles R1334-19 et R1334-22 du Code de la santé publique, et conformément à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à l'arrêté du 24 Décembre 2021, l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, modifié par l'arrêté du 23 janvier 2020, ainsi qu'à la norme NF X46 - 020 d'août 2017(2ème tirage).



A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 220 RUE FRANÇOIS MANSART 78370 PLAISIR

Référence client : démolition-Les Mélèzes

Désignation : démolition-Les Mélèzes

Date de construction : En 1997

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : VIALARD MAXIME

Accompagnateur : ()

Date de repérage : 27/04/2026

Numéro attestation : DTI/2107-012

Délivré le : 11/10/2022

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par SOCOTEC Certification France - 13, cours Valmy 92977 PARIS LA DEFENSE- France



A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
CH PLAISIR
220 Rue mansart
78 370 Plaisir

Donneur d'ordre :
Société RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS
le 9 rue Brahms - 12 ème arrondissement
75011 PARIS

A-4 SOCIETE

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 13/05/2026

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 13/05/2026

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION

Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU
DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant

- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable

- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage

- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions

- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

- Annexe : Plans
- Annexe : Reportage photographique
- Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
- Annexe : Prélèvements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

R-1 - Vol 1 (Escalier 1)

R-1 - Vol 2 (Cave 1)

R-1 - Vol 3 (Cave 3)

R-1 - Vol 4 (Dégagement 1)

R-1 - Vol 5 (Sous station 1)

R-1 - Vol 6 (Parasurtenseur)

R-1 - Vol 7 (TGBT)

R-1 - Vol 8 (Cave 2)

R-1 - Vol 9 (Archives 1)

R-1 - Vol 10 (Sous station 2)

RDC - Vol 11 (Entrée)

RDC - Vol 13 (Sanitaires 1)

RDC - Vol 14 (Bureau 1)

RDC - Vol 15 (Serveur Autocom 2)

RDC - Vol 16 (Serveur Autocom 1)

RDC - Vol 17 (Sas 3)

RDC - Vol 18 (Sas 1)

RDC - Vol 19 (Bureau 2)

RDC - Vol 20 (Bureau 3)

RDC - Vol 21 (Réserve 1)

RDC - Vol 22 (Sas 2)

RDC - Vol 23 (Réserve 2)

R+1 - Vol 24 (Escalier 2)

R+1 - Vol 25 (Sanitaires 2)

R+1 - Vol 26 (Circulation 1)

R+1 - Vol 27 (Bureau 4)

R+1 - Vol 28 (Bureau 5)

R+1 - Vol 29 (Bureau 6)

R+1 - Vol 30 (Bureau 7)	R+1 - Vol 31 (Reprographie)
R+1 - Vol 32 (Local technique 1)	R+1 - Vol 33 (Réserve 3)
R+1 - Vol 34 (Salle de réunion)	R+1 - Vol 35 (Bureau 8)
R+1 - Vol 36 (Archives 2)	R+1 - Vol 37 (Bureau 9)
R+1 - Vol 38 (Sanitaires 3)	R+2 - Vol 39 (Escalier 3)
R+2 - Vol 40 (Sanitaires 4)	R+2 - Vol 41 (Dégagement 2)
R+2 - Vol 42 (Bureau 10)	R+2 - Vol 43 (Bureau 11)
R+2 - Vol 44 (Bureau 12)	R+2 - Vol 45 (Bureau 13)
R+2 - Vol 46 (Bureau 14)	R+2 - Vol 47 (Bureau 15)
R+2 - Vol 48 (Archives 3)	R+2 - Vol 49 (Circulation 2)
R+2 - Vol 50 (Local technique 2)	R+3 - Vol 51 (Escalier 4)
R+3 - Vol 52 (Combles 1)	R+3 - Vol 53 (Combles 2)
Exterieur - Vol 54 (Toiture)	Exterieur - Vol 55 (Façade 1)
Exterieur - Vol 56 (Façade 2)	Exterieur - Vol 57 (Façade 3)
Exterieur - Vol 58 (Façade 4)	

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Sans objet	Sans objet	Sans objet

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Démolition

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Ensemble du bâtiment

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux de démolition sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME DE REPÉRAGE REGLEMENTAIRE

Conformément au programme des travaux de démolition défini par le donneur d'ordre, nous avons recherché l'ensemble des Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) concernés par les travaux de démolition définis par le donneur d'ordre, sur la base des composants et parties de composant de la liste C de l'annexe 13-9 du Code de la santé publique, ainsi que les MPSCA qui n'y figurant pas, cette liste étant indicative.

Composant de la construction	Partie du composant à vérifier ou à sonder
1. Toiture et étanchéité	
Plaques ondulées.	Plaques en fibres-ciment.
Ardoises.	Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment.
Éléments ponctuels.	Conduits de cheminée, conduits de ventilation... Bardeaux d'asphalte ou bitume ("shingle"), pare-vapeur, revêtements et colles.
Revêtements bitumineux d'étanchéité.	Rivets, faîtages, closoirs...
Accessoires de toitures.	
2. Façades	
Panneaux-sandwichs.	Plaques, joints d'assemblage, tresses....
Bardages.	Plaques et "bacs" en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment, isolants sous bardage.
Appuis de fenêtres.	Éléments en fibres-ciment.
3. Parois verticales intérieures et enduits	

Murs et cloisons.	Flocages, enduits projetés, revêtements durs (plaques planes en fibres-ciment), joints de dilatation.
Poteaux (périphériques et intérieurs).	Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, entourage de poteaux (carton, fibres-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), peintures intumescentes, panneaux de cloisons, jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/ têtes de cloisons : tresse, carton, fibres-ciment.
Cloisons légères ou préfabriquées.	
Gaines et coffres verticaux.	Flocage, enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu, panneaux.
Portes coupe-feu, portes pare-flammes.	
	Vantaux et joints.
4. Plafonds et faux plafonds	
Plafonds	Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite).
Poutres et charpentes (périphériques et intérieures).	Flocages, enduits projetés, peintures intumescentes.
Interfaces entre structures.	Rebouchage de trémies, jonctions avec la façade, calfeutrements, joints de dilatation.
Gaines et coffres horizontaux.	Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux.
Faux plafonds.	Panneaux et plaques.
5. Revêtements de sol et de murs	
Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement).	Dalles plastiques, colles bitumineuses, les plastiques avec sous-couche, chape maigre, calfeutrement des passages de conduits, revêtement bitumineux des fondations.
Revêtement de murs	Sous-couches des tissus muraux, revêtements durs (plaques menuiserie, fibres-ciment), colles des carrelages.
6. Conduits, canalisations et équipements	
Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides).	Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment.
Conduits de vapeur, fumée, échappement.	Conduit en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons.
Clapets/ volets coupe-feu.	Clapet, volet, rebouchage.
Vide-ordures.	Conduit en fibres-ciment.
7. Ascenseurs et monte-charge	
Portes palières.	Portes et cloisons palières.
Trémie, machinerie.	Flocage, bourre, mur/ plancher, joint mousse.

8. Equipements divers

Chaudières, tuyauteries, étuves,
groupes électrogènes,
convecteurs et radiateurs,
aérothermes...

Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture
anticondensation, plaques isolantes (internes et externes),
tissu amiante.

9. Installations industrielles

Fours, étuves, tuyauteries...

Bourre, tresses, joints, calorifugeages, peinture
anticondensation, plaques isolantes, tissu amiante,
freins et embrayages.

10. Coffrages perdus

Coffrages et fonds de coffrages perdus.

Eléments en fibres-ciment.

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIELUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Néant

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Néant

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Néant

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante et qui correspondent aux composants ou parties de composants de la liste C de l'annexe 13-9 du Code de la santé publique. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également. L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme NF X46-020 d'août 2017, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité par le COFRAC.

Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 01/10/2019 : « Chaque couche dissociable d'un échantillon, dont la quantité de la prise d'essai est suffisante, fait l'objet d'une analyse propre ». Afin de pouvoir respecter cette exigence réglementaire qui s'impose au donneur d'ordre, à l'opérateur de repérage et au laboratoire d'analyse, l'opérateur procédera systématiquement lors de son intervention et dans la mesure du possible, à la séparation des couches constitutives de l'ouvrage prélevé. Si le donneur d'ordre souhaite malgré tout une analyse globale des couches constituant l'échantillon, il est porté à son attention que les résultats d'analyse ne seraient pas rendus sous couvert d'accréditation COFRAC ni sous couvert de la réglementation en vigueur si les couches constituant l'échantillon étaient séparables soit lors du prélèvement soit lors de la préparation de l'échantillon par le laboratoire.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux de démolition ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition. Une nouvelle intervention de repérage complémentaire pourra être organisée, selon nos conditions tarifaires en vigueur ou conditions prévues au contrat.

Dans certains cas, la présence de matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante au cœur d'un ouvrage peut être impossible à identifier avant le début des travaux de démolition (exemples : écarteurs de banches noyés dans le béton, calles de ferrailage des dalles béton, ancienne colle de revêtement de sol noyée dans une nouvelle dalle béton pour rehaussement d'un plancher, conduit noyé dans un mur en béton, etc.). Dans de tels cas, la responsabilité de l'opérateur ne pourra pas être recherchée en cas de défaut de conclusion dans son rapport. Une nouvelle intervention de repérage complémentaire pourra être organisée, selon nos conditions tarifaires en vigueur ou conditions prévues au contrat.

Enfin, il est rappelé au donneur d'ordre que le repérage doit se faire en site vide d'occupant et d'équipement ou mobilier. La présence d'occupant, d'équipement ou de mobilier peut limiter fortement la réalisation d'investigations et de sondages destructifs, et donc l'exhaustivité des conclusions du présent rapport de repérage. Le donneur d'ordre est présumé informé de nos exigences d'intervention dès la commande de notre intervention et ne pourra se prévaloir ultérieurement de défaut de conclusion ayant pour cause la présence d'occupant, d'équipements ou de mobiliers lors de notre intervention.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalisation d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :

- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en œuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Conformément à l'article R1334-29-6 du Code de la santé publique, le rapport du repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante avant démolition est communiqué par le propriétaire du bâtiment à toute personne physique ou morale appelée à organiser ou effectuer des travaux de démolition dans l'immeuble.

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 11 (Entrée)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	002ER403173 n°34 Phase 1
Vol 24 (Escalier 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	002ER403173 n°55
Vol 32 (Local technique 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	002ER403173 n°62
Vol 39 (Escalier 3)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	002ER403173 n°79
Vol 51 (Escalier 4)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	002ER403173 n°79
Vol 57 (Façade 3)	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Mitron	S194
Vol 54 (Toiture)	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Mitron	S194
Vol 42 (Bureau 10)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint Compriband	002ER403173-1 n°104
Vol 47 (Bureau 15)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint Compriband	002ER403173-1 n°104
Vol 49 (Circulation 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint Compriband	002ER403173-1 n°104
Vol 50 (Local technique 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint Compriband	002ER403173-1 n°104
Vol 39 (Escalier 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint Compriband	002ER403173-1 n°104
Vol 40 (Sanitaires 4)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint Compriband	002ER403173-1 n°104
Vol 20 (Bureau 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint Compriband	002ER403173-1 n°104
Vol 19 (Bureau 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint Compriband	002ER403173-1 n°104
Vol 21 (Réserve 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint Compriband	002ER403173-1 n°104
Vol 22 (Sas 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint Compriband	002ER403173-1 n°104
Vol 16 (Serveur Autocom 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint Compriband	002ER403173-1 n°104
Vol 15 (Serveur Autocom 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint Compriband	002ER403173-1 n°104
Vol 14 (Bureau 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint Compriband	002ER403173-1 n°104
Vol 17 (Sas 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint Compriband	002ER403173-1 n°104
Vol 26 (Circulation 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint Compriband	002ER403173-1 n°104
Vol 25 (Sanitaires 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint Compriband	002ER403173-1 n°104

Vol 24 (Escalier 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint Compriband	002ER403173-1 n°104
Vol 38 (Sanitaires 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint Compriband	002ER403173-1 n°104
Vol 52 (Combles 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint Compriband	002ER403173-1 n°104
Vol 51 (Escalier 4)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint Compriband	002ER403173-1 n°104
Vol 53 (Combles 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint Compriband	002ER403173-1 n°104

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Certaines menuiseries en PVC ont été sondées et n'ont révélé aucune présence de joint de compriband. De ce fait, les menuiseries en PVC non sondées sont considérées comme ne comportant pas de joint de compriband. Toutefois, si des joints de compriband sont découverts lors des travaux, des prélèvements complémentaires devront être effectués.

Les joints de compriband amianté n'étant pas systématiquement visibles au niveau des menuiseries bois, leur présence a été extrapolée sur toute les menuiseries bois, car les sondages reste normativement ponctuels. Aucun plan de retrait ou document permettant de justifier le retrait du matériau n'ayant été transmis, des résidus peuvent être présents.

Aucun tubag / évent / conduit n'a été repéré dans les boissots du R-1 jusqu'aux combles

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

- 1 - Toiture et étanchéité**
- 2 - Façades**
- 3 - Parois verticales intérieures et enduits**
- 4 - Plafond et faux-plafonds**
- 5 - Revêtement de sol**
- 6 - Revêtement de mur**
- 7 - Conduits, canalisations et équipements**

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Exterieur	Vol 57 (Façade 3)	Eléments ponctuels	Mitron	S194	Réalisation d'un sondage		S194 - 1				Présen ce sur marqua ge
Exterieur	Vol 54 (Toiture)	Eléments ponctuels	Mitron	S194	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S194		S194 - 1				Présen ce sur marqua ge
R+3	Vol 51 (Escalier 4)	Elément sous toiture	Isolant sous toiture	P107	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3-2 n °107 - 1	P107	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 53 (Combles 2)	Elément sous toiture	Isolant sous toiture	S237	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P107		002ER 40317 3-2 n °107 - 1	P107	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 52 (Combles 1)	Elément sous toiture	Isolant sous toiture	S238	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P107		002ER 40317 3-2 n °107 - 1	P107	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 53 (Combles 2) - Vol 52 (Combles 1)	Elément sous toiture	Isolant sous toiture	S237 - S238	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P107		002ER 40317 3-2 n °107 - 1	P107	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
------	--------------	-----------	------------------	------------	-------------	----------------	-----------	----------	------------	----------	------------

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Exterieur	Vol 58 (Façade 4)	Appui de fenêtre	Joint de scellement	P97	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°97 - 1	002ER 40317 3 n°97	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Exterieur	Vol 58 (Façade 4)	Appui de fenêtre	Joint de scellement	P97	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002ER 40317 3 n°97 - 1	002ER 40317 3 n°97	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Exterieur	Vol 55 (Façade 1)	Appui de fenêtre	Joint de scellement	S196	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002ER 40317 3 n°97 - 1	002ER 40317 3 n°97	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Exterieur	Vol 58 (Façade 4) - Vol 55 (Façade 1)	Appui de fenêtre	Joint de scellement	P97 - S196	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002ER 40317 3 n°97 - 1	002ER 40317 3 n°97	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Exterieur	Vol 58 (Façade 4)	Murs	Enduit ciment	P98	Réalisation d'un prélèvement	Soubasse ment	002ER 40317 3 n°98 - 1	002ER 40317 3 n°98	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Exterieur	Vol 55 (Façade 1)	Murs	Enduit ciment	S195	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98	Soubasse ment	002ER 40317 3 n°98 - 1	002ER 40317 3 n°98	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Exterieur	Vol 55 (Façade 1)	Menuiseries	Joint de structure	P99	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°99 - 1	002ER 40317 3 n°99	Mortier / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Exterieur	Vol 56 (Façade 2)	Menuiseries	Joint de structure	P100	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n °100 - 1	002ER 40317 3 n °100	Mortier / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Exterieur	Vol 56 (Façade 2)	Menuiseries	Joint de structure	P100	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002ER 40317 3 n °100 - 1	002ER 40317 3 n °100	Mortier / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Exterieur	Vol 57 (Façade 3)	Menuiseries	Joint de structure	S198	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002ER 40317 3 n °100 - 1	002ER 40317 3 n °100	Mortier / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Exterieur	Vol 56 (Façade 2) - Vol 57 (Façade 3)	Menuiseries	Joint de structure	P100 - S198	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002ER 40317 3 n °100 - 1	002ER 40317 3 n °100	Mortier / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Exterieur	Vol 56 (Façade 2)	Murs	Enduit ciment	P101	Réalisation d'un prélèvement	Soubassement	002ER 40317 3 n °101 - 1	002ER 40317 3 n °101	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Exterieur	Vol 56 (Façade 2)	Appui de fenêtre	Joint de scellement	P102	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n °102 - 1	002ER 40317 3 n °102	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Exterieur	Vol 56 (Façade 2)	Appui de fenêtre	Joint de scellement	P102	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P102		002ER 40317 3 n °102 - 1	002ER 40317 3 n °102	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Exterieur	Vol 57 (Façade 3)	Appui de fenêtre	Joint de scellement	S197	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P102		002ER 40317 3 n °102 - 1	002ER 40317 3 n °102	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Exterieur	Vol 56 (Façade 2) - Vol 57 (Façade 3)	Appui de fenêtre	Joint de scellement	P102 - S197	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P102		002ER 40317 3 n °102 - 1	002ER 40317 3 n °102	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Exterieur	Vol 58 (Façade 4)	Menuiseries	Mastic vitrier	P103	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n °103 - 1	002ER 40317 3 n °103	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 9 (Archives 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P2	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°2 - 1	002ER 40317 3 n°2	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 9 (Archives 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER403173 n°2 - 1	002ER403173 n°2	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 9 (Archives 1)	Murs et cloisons	Enduits + peinture	P3	Réalisation d'un prélèvement		002ER403173 n°3 - 1	002ER403173 n°3	Peinture / Enduit / Plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable / Dur - Noir Blanc / Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 9 (Archives 1)	Murs et cloisons	Enduits + peinture	P3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER403173 n°3 - 1	002ER403173 n°3	Peinture / Enduit / Plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable / Dur - Noir Blanc / Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 9 (Archives 1)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Joint de scellement	P6	Réalisation d'un prélèvement		002ER403173 n°6 - 1	002ER403173 n°6	Enduit / Matériau / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Marron / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 9 (Archives 1)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Joint de scellement	P6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER403173 n°6 - 1	002ER403173 n°6	Enduit / Matériau / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Marron / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 10 (Sous station 2)	Menuiseries	Étanchéité	P8	Réalisation d'un prélèvement		002ER403173 n°8 - 1	002ER403173 n°8	Toile / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Gris / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 10 (Sous station 2)	Menuiseries	Étanchéité	P8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002ER403173 n°8 - 1	002ER403173 n°8	Toile / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Gris / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 2 (Cave 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Joint de scellement	P10	Réalisation d'un prélèvement		002ER403173 n°10 - 1	002ER403173 n°10	Plâtre / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 1 (Escalier 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P11	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°11 - 1	002ER 40317 3 n°11	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 1 (Escalier 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P12	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°12 - 1	002ER 40317 3 n°12	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 1 (Escalier 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 40317 3 n°12 - 1	002ER 40317 3 n°12	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 4 (Dégagement 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 40317 3 n°12 - 1	002ER 40317 3 n°12	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 9 (Archives 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 40317 3 n°12 - 1	002ER 40317 3 n°12	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 1 (Escalier 1) - Vol 4 (Dégagement 1) - Vol 9 (Archives 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P12 - S13 - S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 40317 3 n°12 - 1	002ER 40317 3 n°12	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 2 (Cave 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	P14	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°14 - 1	002ER 40317 3 n°14	Mastic - Dur - Beige Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 3 (Cave 3)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P15	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°15 - 1	002ER 40317 3 n°15	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 3 (Cave 3)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002ER 40317 3 n°15 - 1	002ER 40317 3 n°15	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 4 (Dégagement 1)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002ER 40317 3 n°15 - 1	002ER 40317 3 n°15	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 5 (Sous station 1)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002ER 40317 3 n°15 - 1	002ER 40317 3 n°15	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 6 (Parasurtenseur)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002ER 40317 3 n°15 - 1	002ER 40317 3 n°15	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 7 (TGBT)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002ER 40317 3 n°15 - 1	002ER 40317 3 n°15	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 8 (Cave 2)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002ER 40317 3 n°15 - 1	002ER 40317 3 n°15	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 1 (Escalier 1)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002ER 40317 3 n°15 - 1	002ER 40317 3 n°15	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 3 (Cave 3) - Vol 4 (Dégagement 1) - Vol 5 (Sous station 1) - Vol 6 (Parasurtenseur) - Vol 7 (TGBT) - Vol 8 (Cave 2) - Vol 1 (Escalier 1)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S25 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002ER	002ER	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
				S26 -			40317	40317			
				S27 -			3 n°15	3 n°15			
				S28 -			- 1				
				S29 -							
				S30 -							
				S31							
R-1	Vol 5 (Sous station 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Mastic	P16	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°16 - 2	002ER 40317 3 n°16	Mastic / Peinture / Mastic / Peinture - Dur / Effritable / Dur / Effritable - Beige / Multicolore / Blanc / Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 5 (Sous station 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Mastic	P16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002ER 40317 3 n°16 - 2	002ER 40317 3 n°16	Mastic / Peinture / Mastic / Peinture - Dur / Effritable / Dur / Effritable - Beige / Multicolore / Blanc / Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 3 (Cave 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Mastic	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002ER 40317 3 n°16 - 2	002ER 40317 3 n°16	Mastic / Peinture / Mastic / Peinture - Dur / Effritable / Dur / Effritable - Beige / Multicolore / Blanc / Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 5 (Sous station 1) - Vol 3 (Cave 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Mastic	P16 - S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002ER 40317 3 n°16 - 2	002ER 40317 3 n°16	Mastic / Peinture / Mastic / Peinture - Dur / Effritable / Dur / Effritable - Beige / Multicolore / Blanc / Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 1 (Escalier 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P18	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°18 - 1	002ER 40317 3 n°18	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 13 (Sanitaires 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P20	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°20 - 1	002ER 40317 3 n°20	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 13 (Sanitaires 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P21	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°21 - 1	002ER 40317 3 n°21	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 13 (Sanitaires 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	P23	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°23 - 1	002ER 40317 3 n°23	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 11 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P30	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°30 - 1	002ER 40317 3 n°30	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Orange / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 17 (Sas 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002ER 40317 3 n°30 - 1	002ER 40317 3 n°30	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Orange / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 11 (Entrée)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P31	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°31 - 1	002ER 40317 3 n°31	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 22 (Sas 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002ER 40317 3 n°31 - 1	002ER 40317 3 n°31	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 17 (Sas 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002ER 40317 3 n°31 - 1	002ER 40317 3 n°31	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 18 (Sas 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002ER 40317 3 n°31 - 1	002ER 40317 3 n°31	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 22 (Sas 2) - Vol 17 (Sas 3) - Vol 18 (Sas 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S36 - S37 - S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002ER 40317 3 n°31 - 1	002ER 40317 3 n°31	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 18 (Sas 1)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Panneaux de cloisons	P32	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°32 - 1	002ER 40317 3 n°32	Peinture / Toile / Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / B	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 20 (Bureau 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002ER 40317 3 n°32 - 1	002ER 40317 3 n°32	Peinture / Toile / Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / B	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 19 (Bureau 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002ER 40317 3 n°32 - 1	002ER 40317 3 n°32	Peinture / Toile / Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / B	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 21 (Réserve 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S81	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002ER 40317 3 n°32 - 1	002ER 40317 3 n°32	Peinture / Toile / Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / B	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 20 (Bureau 3) - Vol 19 (Bureau 2) - Vol 21 (Réserve 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S79 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002ER	002ER	Peinture /	Négatif	Négatif sur analyse
				S80 -			40317	40317	Toile /		
				S81			3 n°32	3 n°32	Peinture /		
							- 1		Enduit /		
									Papier /		
									Enduit /		
									Carton /		
									Plâtre -		
									Effritable /		
									Souple		
									Fibreux /		
									Effritable /		
									Effritable /		
									Souple		
									Fibreux /		
									Effritable /		
									Souple		
									Fibreux /		
									Effritable -		
									Blanc / B		
RDC	Vol 23 (Réserve 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P39	Réalisation d'un prélèvement		002ER	002ER	Peinture /	Négatif	Négatif sur analyse
							40317	40317	Enduit /		
							3 n°39	3 n°39	Plâtre -		
							- 1		Effritable /		
									Effritable /		
									Effritable -		
									Gris / Blanc /		
									Blanc		

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 20 (Bureau 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002ER 40317 3 n°39 - 1	002ER 40317 3 n°39	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Gris / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 21 (Réserve 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002ER 40317 3 n°39 - 1	002ER 40317 3 n°39	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Gris / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 22 (Sas 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002ER 40317 3 n°39 - 1	002ER 40317 3 n°39	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Gris / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 19 (Bureau 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002ER 40317 3 n°39 - 1	002ER 40317 3 n°39	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Gris / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 14 (Bureau 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002ER 40317 3 n°39 - 1	002ER 40317 3 n°39	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Gris / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 15 (Serveur Autocom 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002ER 40317 3 n°39 - 1	002ER 40317 3 n°39	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Gris / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 16 (Serveur Autocom 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002ER 40317 3 n°39 - 1	002ER 40317 3 n°39	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Gris / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 15 (Serveur Autocom 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002ER 40317 3 n°39 - 1	002ER 40317 3 n°39	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Gris / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 20 (Bureau 3) - Vol 21 (Réserve 1) - Vol 22 (Sas 2) - Vol 19 (Bureau 2) - Vol 14 (Bureau 1) - Vol 15 (Serveur Autocom 2) - Vol 16 (Serveur Autocom 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S48 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002ER	002ER	Peinture /	Négatif	Négatif sur analyse
				S49 -			40317	40317	Enduit /		
				S50 -			3 n°39	3 n°39	Plâtre -		
				S51 -			- 1		Effritable /		
				S62 -					Effritable /		
				S63 -					Effritable -		
				S64 -					Gris / Blanc /		
				S65					Blanc		
RDC	Vol 23 (Réserve 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	P40	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°40 - 1	002ER 40317 3 n°40	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 20 (Bureau 3)	Menuiseries	Mastic vitrier	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002ER 40317 3 n°40 - 1	002ER 40317 3 n°40	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 21 (Réserve 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002ER 40317 3 n°40 - 1	002ER 40317 3 n°40	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 22 (Sas 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002ER 40317 3 n°40 - 1	002ER 40317 3 n°40	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 19 (Bureau 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002ER 40317 3 n°40 - 1	002ER 40317 3 n°40	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 14 (Bureau 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002ER 40317 3 n°40 - 1	002ER 40317 3 n°40	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 15 (Serveur Autocom 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002ER 40317 3 n°40 - 1	002ER 40317 3 n°40	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 16 (Serveur Autocom 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002ER 40317 3 n°40 - 1	002ER 40317 3 n°40	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 15 (Serveur Autocom 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002ER 40317 3 n°40 - 1	002ER 40317 3 n°40	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 14 (Bureau 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002ER 40317 3 n°40 - 1	002ER 40317 3 n°40	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 17 (Sas 3)	Menuiseries	Mastic vitrier	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002ER 40317 3 n°40 - 1	002ER 40317 3 n°40	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 20 (Bureau 3) - Vol 21 (Réserve 1) - Vol 22 (Sas 2) - Vol 19 (Bureau 2) - Vol 14 (Bureau 1) - Vol 15 (Serveur Autocom 2) - Vol 16 (Serveur Autocom 1) - Vol 17 (Sas 3)	Menuiseries	Mastic vitrier	S52 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002ER	002ER	Peinture /	Négatif	Négatif sur analyse
				S53 -			40317	40317	Mastic -		
				S54 -			3 n°40	3 n°40	Effritable /		
				S55 -			- 1		Dur - Blanc /		
				S56 -					Beige		
				S57 -							
				S58 -							
				S59 -							
				S60 -							
				S61							
RDC	Vol 15 (Serveur Autocom 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P49	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°49 - 2	002ER 40317 3 n°49	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Bleu / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 14 (Bureau 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S85	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER 40317 3 n°49 - 2	002ER 40317 3 n°49	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Bleu / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 15 (Serveur Autocom 2)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S86	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER 40317 3 n°49 - 2	002ER 40317 3 n°49	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Bleu / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 15 (Serveur Autocom 2)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S87	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER 40317 3 n°49 - 2	002ER 40317 3 n°49	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Bleu / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 16 (Serveur Autocom 1)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER 40317 3 n°49 - 2	002ER 40317 3 n°49	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Bleu / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 14 (Bureau 1) - Vol 15 (Serveur Autocom 2) - Vol 16 (Serveur Autocom 1)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S85 - S86 - S87 - S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER 40317 3 n°49 - 2	002ER 40317 3 n°49	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Bleu / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 15 (Serveur Autocom 2)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Panneaux de cloisons	P50	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°50 - 1	002ER 40317 3 n°50	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc Bleu / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 24 (Escalier 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P53	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°53 - 1	002ER 40317 3 n°53	Papier peint / Peinture / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Rouge / Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 24 (Escalier 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002ER 40317 3 n°53 - 1	002ER 40317 3 n°53	Papier peint / Peinture / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Rouge / Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 24 (Escalier 2)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Panneaux de cloisons	P54	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°54 - 1	002ER 40317 3 n°54	Peinture / Toile / Enduit / Papier peint / Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Bla	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 31 (Reprographie)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S90	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002ER 40317 3 n°54 - 1	002ER 40317 3 n°54	Peinture / Toile / Enduit / Papier peint / Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Bla	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 24 (Escalier 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	P58	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°58 - 1	002ER 40317 3 n°58	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 32 (Local technique 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P60	Réalisation d'un prélèvement	Paillasse	002ER 40317 3 n°60 - 1	002ER 40317 3 n°60	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 25 (Sanitaires 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S93	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60	Paillasse	002ER 40317 3 n°60 - 1	002ER 40317 3 n°60	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 38 (Sanitaires 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S94	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60	Paillasse	002ER 40317 3 n°60 - 1	002ER 40317 3 n°60	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 25 (Sanitaires 2) - Vol 38 (Sanitaires 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S93 - S94	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60	Paillasse	002ER 40317 3 n°60 - 1	002ER 40317 3 n°60	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 32 (Local technique 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P61	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°61 - 1	002ER 40317 3 n°61	Papier peint / Peinture / Enduit / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Rose / Beige Jaune / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 25 (Sanitaires 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P64	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°64 - 1	002ER 40317 3 n°64	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 25 (Sanitaires 2)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Panneaux de cloisons	P64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002ER 40317 3 n°64 - 1	002ER 40317 3 n°64	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 38 (Sanitaires 3)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Panneaux de cloisons	S95	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002ER 40317 3 n°64 - 1	002ER 40317 3 n°64	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 25 (Sanitaires 2) - Vol 38 (Sanitaires 3)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Panneaux de cloisons	P64 - S95	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002ER 40317 3 n°64 - 1	002ER 40317 3 n°64	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 25 (Sanitaires 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	P65	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°65 - 1	002ER 40317 3 n°65	Mastic - Dur - Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 38 (Sanitaires 3)	Menuiseries	Mastic vitrier	S96	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002ER 40317 3 n°65 - 1	002ER 40317 3 n°65	Mastic - Dur - Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 25 (Sanitaires 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	S97	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002ER 40317 3 n°65 - 1	002ER 40317 3 n°65	Mastic - Dur - Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 38 (Sanitaires 3)	Menuiseries	Mastic vitrier	S98	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002ER 40317 3 n°65 - 1	002ER 40317 3 n°65	Mastic - Dur - Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 38 (Sanitaires 3) - Vol 25 (Sanitaires 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	S96 - S97 - S98	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002ER 40317 3 n°65 - 1	002ER 40317 3 n°65	Mastic - Dur - Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 33 (Réserve 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P71	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°71 - 1	002ER 40317 3 n°71	Matériau / Toile / Enduit - Souple / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 34 (Salle de réunion)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S133	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71		002ER 40317 3 n°71 - 1	002ER 40317 3 n°71	Matériau / Toile / Enduit - Souple / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 37 (Bureau 9)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S134	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71		002ER 40317 3 n°71 - 1	002ER 40317 3 n°71	Matériau / Toile / Enduit - Souple / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 36 (Archives 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S135	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71		002ER 40317 3 n°71 - 1	002ER 40317 3 n°71	Matériau / Toile / Enduit - Souple / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 35 (Bureau 8)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S136	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71		002ER 40317 3 n°71 - 1	002ER 40317 3 n°71	Matériau / Toile / Enduit - Souple / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 31 (Reprographie)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S137	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71		002ER 40317 3 n°71 - 1	002ER 40317 3 n°71	Matériau / Toile / Enduit - Souple / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 30 (Bureau 7)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S138	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71		002ER 40317 3 n°71 - 1	002ER 40317 3 n°71	Matériau / Toile / Enduit - Souple / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 29 (Bureau 6)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S139	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71		002ER 40317 3 n°71 - 1	002ER 40317 3 n°71	Matériau / Toile / Enduit - Souple / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 27 (Bureau 4)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S140	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71		002ER 40317 3 n°71 - 1	002ER 40317 3 n°71	Matériau / Toile / Enduit - Souple / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 28 (Bureau 5)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S141	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71		002ER 40317 3 n°71 - 1	002ER 40317 3 n°71	Matériau / Toile / Enduit - Souple / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 34 (Salle de réunion) -	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S133 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71		002ER	002ER	Matériau /	Négatif	Négatif sur analyse
	Vol 37 (Bureau 9) - Vol 36			S134 -			40317	40317	Toile / Enduit		
	(Archives 2) -			S135 -			3 n°71	3 n°71	- Souple /		
	Vol 35 (Bureau 8) - Vol 31			S136 -			- 1		Souple		
	(Reprographie) - Vol 30			S137 -					Fibreux /		
	(Bureau 7) -			S138 -					Effritable -		
	Vol 29 (Bureau 6) - Vol 27			S139 -					Blanc / Blanc		
	(Bureau 4) -			S140 -					/ Blanc		
	Vol 28 (Bureau 5)			S141							
R+1	Vol 33 (Réserve 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P72	Réalisation d'un prélèvement		002ER	002ER	Matériau /	Négatif	Négatif sur analyse
							40317	40317	Toile / Enduit		
							3 n°72	3 n°72	/ Carton /		
							- 1		Plâtre -		
									Souple /		
									Souple		
									Fibreux /		
									Effritable /		
									Souple		
									Fibreux /		
									Effritable -		
									Blanc / Blanc		
									/ Blanc /		
									Marron /		
									Blanc		

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 34 (Salle de réunion)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S142	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002ER 40317 3 n°72 - 1	002ER 40317 3 n°72	Matériau / Toile / Enduit / Carton / Plâtre - Souple / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 37 (Bureau 9)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S143	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002ER 40317 3 n°72 - 1	002ER 40317 3 n°72	Matériau / Toile / Enduit / Carton / Plâtre - Souple / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 35 (Bureau 8)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S144	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002ER 40317 3 n°72 - 1	002ER 40317 3 n°72	Matériau / Toile / Enduit / Carton / Plâtre - Souple / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 36 (Archives 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S145	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002ER 40317 3 n°72 - 1	002ER 40317 3 n°72	Matériau / Toile / Enduit / Carton / Plâtre - Souple / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 26 (Circulation 1)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Panneaux de cloisons	S146	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002ER 40317 3 n°72 - 1	002ER 40317 3 n°72	Matériau / Toile / Enduit / Carton / Plâtre - Souple / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 30 (Bureau 7)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Panneaux de cloisons	S147	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002ER 40317 3 n°72 - 1	002ER 40317 3 n°72	Matériau / Toile / Enduit / Carton / Plâtre - Souple / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 29 (Bureau 6)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S148	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002ER 40317 3 n°72 - 1	002ER 40317 3 n°72	Matériau / Toile / Enduit / Carton / Plâtre - Souple / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 27 (Bureau 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S149	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002ER 40317 3 n°72 - 1	002ER 40317 3 n°72	Matériau / Toile / Enduit / Carton / Plâtre - Souple / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 34 (Salle de réunion) - Vol 37 (Bureau 9) - Vol 35 (Bureau 8) - Vol 36 (Archives 2) - Vol 26 (Circulation 1) - Vol 30 (Bureau 7) - Vol 29 (Bureau 6) - Vol 27 (Bureau 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S142 - S143 - S144 - S145 - S146 - S147 - S148 - S149	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002ER 40317 3 n°72 - 1	002ER 40317 3 n°72	Matériau / Toile / Enduit / Carton / Plâtre - Souple / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 26 (Circulation 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	P73	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°73 - 1	002ER 40317 3 n°73	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Gris Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 26 (Circulation 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	S150	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002ER 40317 3 n°73 - 1	002ER 40317 3 n°73	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Gris Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 34 (Salle de réunion)	Menuiseries	Mastic vitrier	S152	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002ER 40317 3 n°73 - 1	002ER 40317 3 n°73	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Gris Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 26 (Circulation 1) - Vol 34 (Salle de réunion)	Menuiseries	Mastic vitrier	S150 - S152	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002ER 40317 3 n°73 - 1	002ER 40317 3 n°73	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Gris Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 39 (Escalier 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P77	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°77 - 1	002ER 40317 3 n°77	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 39 (Escalier 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77		002ER 40317 3 n°77 - 1	002ER 40317 3 n°77	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 51 (Escalier 4)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S190	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77		002ER 40317 3 n°77 - 1	002ER 40317 3 n°77	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 39 (Escalier 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P78	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°78 - 1	002ER 40317 3 n°78	Papier peint / Enduit / Fibres / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 39 (Escalier 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78		002ER 40317 3 n°78 - 1	002ER 40317 3 n°78	Papier peint / Enduit / Fibres / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 39 (Escalier 3)	Menuiseries	Mastic vitrier	P81	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°81 - 1	002ER 40317 3 n°81	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 43 (Bureau 11)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P83	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°83 - 1	002ER 40317 3 n°83	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 43 (Bureau 11)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P83	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 40317 3 n°83 - 1	002ER 40317 3 n°83	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 42 (Bureau 10)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S162	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 40317 3 n°83 - 1	002ER 40317 3 n°83	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 44 (Bureau 12)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S163	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 40317 3 n°83 - 1	002ER 40317 3 n°83	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 45 (Bureau 13)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S164	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 40317 3 n°83 - 1	002ER 40317 3 n°83	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 46 (Bureau 14)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S165	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 40317 3 n°83 - 1	002ER 40317 3 n°83	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 47 (Bureau 15)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S166	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 40317 3 n°83 - 1	002ER 40317 3 n°83	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 48 (Archives 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S167	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 40317 3 n°83 - 1	002ER 40317 3 n°83	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 49 (Circulation 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S168	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 40317 3 n°83 - 1	002ER 40317 3 n°83	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 43 (Bureau 11) - Vol 42 (Bureau 10) - Vol 44 (Bureau 12) - Vol 45 (Bureau 13) - Vol 46 (Bureau 14) - Vol 47 (Bureau 15) - Vol 48 (Archives 3) - Vol 49 (Circulation 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P83 - S162 - S163 - S164 - S165 - S166 - S167 - S168	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 40317 3 n°83 - 1	002ER 40317 3 n°83	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 43 (Bureau 11)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P84	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°84 - 1	002ER 40317 3 n°84	Papier peint / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 43 (Bureau 11)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P84	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002ER 40317 3 n°84 - 1	002ER 40317 3 n°84	Papier peint / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 44 (Bureau 12)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S169	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002ER 40317 3 n°84 - 1	002ER 40317 3 n°84	Papier peint / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 45 (Bureau 13)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S170	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002ER 40317 3 n°84 - 1	002ER 40317 3 n°84	Papier peint / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 46 (Bureau 14)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S171	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002ER 40317 3 n°84 - 1	002ER 40317 3 n°84	Papier peint / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 47 (Bureau 15)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S172	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002ER 40317 3 n°84 - 1	002ER 40317 3 n°84	Papier peint / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 49 (Circulation 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S173	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002ER 40317 3 n°84 - 1	002ER 40317 3 n°84	Papier peint / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 41 (Dégagement 2)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Panneaux de cloisons	S174	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002ER 40317 3 n°84 - 1	002ER 40317 3 n°84	Papier peint / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 42 (Bureau 10)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S175	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002ER 40317 3 n°84 - 1	002ER 40317 3 n°84	Papier peint / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 43 (Bureau 11) - Vol 44 (Bureau 12) - Vol 45 (Bureau 13) - Vol 46 (Bureau 14) - Vol 47 (Bureau 15) - Vol 49 (Circulation 2) - Vol 41 (Dégagement 2) - Vol 42 (Bureau 10)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P84 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002ER	002ER	Papier peint	Négatif	Négatif sur analyse
				S169 -			40317	40317	/ Enduit /		
				S170 -			3 n°84	3 n°84	Papier /		
				S171 -			- 1		Enduit /		
				S172 -					Carton /		
				S173 -					Plâtre -		
				S174 -					Souple		
				S175					Fibreux /		
									Effritable /		
									Souple		
									Fibreux /		
									Effritable /		
									Souple		
									Fibreux /		
									Effritable -		
R+2	Vol 40 (Sanitaires 4)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P88	Réalisation d'un prélèvement		002ER	002ER	Peinture /	Négatif	Négatif sur analyse
							40317	40317	Enduit /		
							3 n°88	3 n°88	Plâtre -		
							- 1		Effritable /		
									Effritable /		
									Effritable -		
									Blanc Beige		
									/ Blanc /		
									Blanc		

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 50 (Local technique 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S185	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P88		002ER 40317 3 n°88 - 1	002ER 40317 3 n°88	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 40 (Sanitaires 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P89	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°89 - 1	002ER 40317 3 n°89	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 40 (Sanitaires 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P89	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002ER 40317 3 n°89 - 1	002ER 40317 3 n°89	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 50 (Local technique 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	P93	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°93 - 1	002ER 40317 3 n°93	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 42 (Bureau 10)	Menuiseries	Mastic vitrier	S186	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93		002ER 40317 3 n°93 - 1	002ER 40317 3 n°93	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 49 (Circulation 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	S187	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93		002ER 40317 3 n°93 - 1	002ER 40317 3 n°93	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 42 (Bureau 10) - Vol 49 (Circulation 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	S186 - S187	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93		002ER 40317 3 n°93 - 1	002ER 40317 3 n°93	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 52 (Combles 1)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P95	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°95 - 1	002ER 40317 3 n°95	Mortier / Mortier - Dur / Dur - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 51 (Escalier 4)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S193	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002ER 40317 3 n°95 - 1	002ER 40317 3 n°95	Mortier / Mortier - Dur / Dur - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 42 (Bureau 10)	Menuiseries	Joint Compriband	P104	Réalisation d'un prélèvement	Noire	002ER403173-1 n°104	002ER403173-1 n°104	Mastic / Matériau - Résineux / Effritable / Bitumineux - Beige / Rose / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 42 (Bureau 10)	Menuiseries	Joint Compriband	S199 (P104)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104	Noire	002ER403173-1 n°104	002ER403173-1 n°104	Mastic / Matériau - Résineux / Effritable / Bitumineux - Beige / Rose / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 42 (Bureau 10)	Menuiseries	Joint Compriband	S226 (P104)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104	Noire	002ER403173-1 n°104	002ER403173-1 n°104	Mastic / Matériau - Résineux / Effritable / Bitumineux - Beige / Rose / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 47 (Bureau 15)	Menuiseries	Joint Compriband	S204 (P104)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104	Noire	002ER403173-1 n°104	002ER403173-1 n°104	Mastic / Matériau - Résineux / Effritable / Bitumineux - Beige / Rose / Noir	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 49 (Circulation 2)	Menuiseries	Joint Compriband	S206 (P104)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104	Noire	002ER 40317 3-1 n °104 - 1	002ER 40317 3-1 n °104	Mastic / Matériau / Matériau - Résineux / Effritable / Bitumineux - Beige / Rose / Noir	Positif	Présen ce sur analyse
R+2	Vol 50 (Local technique 2)	Menuiseries	Joint Compriband	S207 (P104)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104	Noire	002ER 40317 3-1 n °104 - 1	002ER 40317 3-1 n °104	Mastic / Matériau / Matériau - Résineux / Effritable / Bitumineux - Beige / Rose / Noir	Positif	Présen ce sur analyse
R+2	Vol 39 (Escalier 3)	Menuiseries	Joint Compriband	S208 (P104)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104	Noire	002ER 40317 3-1 n °104 - 1	002ER 40317 3-1 n °104	Mastic / Matériau / Matériau - Résineux / Effritable / Bitumineux - Beige / Rose / Noir	Positif	Présen ce sur analyse
R+2	Vol 40 (Sanitaires 4)	Menuiseries	Joint Compriband	S209 (P104)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104	Noire	002ER 40317 3-1 n °104 - 1	002ER 40317 3-1 n °104	Mastic / Matériau / Matériau - Résineux / Effritable / Bitumineux - Beige / Rose / Noir	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 20 (Bureau 3)	Menuiseries	Joint Compriband	S211 (P104)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104	Noire	002ER 40317 3-1 n °104 - 1	002ER 40317 3-1 n °104	Mastic / Matériau / Matériau - Résineux / Effritable / Bitumineux - Beige / Rose / Noir	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 19 (Bureau 2)	Menuiseries	Joint Compriband	S212 (P104)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104	Noire	002ER 40317 3-1 n °104 - 1	002ER 40317 3-1 n °104	Mastic / Matériau / Matériau - Résineux / Effritable / Bitumineux - Beige / Rose / Noir	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 20 (Bureau 3)	Menuiseries	Joint Compriband	S213 (P104)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104	Noire	002ER 40317 3-1 n °104 - 1	002ER 40317 3-1 n °104	Mastic / Matériau / Matériau - Résineux / Effritable / Bitumineux - Beige / Rose / Noir	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 21 (Réserve 1)	Menuiseries	Joint Compriband	S214 (P104)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104	Noire	002ER 40317 3-1 n °104 - 1	002ER 40317 3-1 n °104	Mastic / Matériau / Matériau - Résineux / Effritable / Bitumineux - Beige / Rose / Noir	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 22 (Sas 2)	Menuiseries	Joint Compriband	S215 (P104)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104	Noire	002ER 40317 3-1 n °104 - 1	002ER 40317 3-1 n °104	Mastic / Matériau / Matériau - Résineux / Effritable / Bitumineux - Beige / Rose / Noir	Positif	Présen ce sur analyse
RDC	Vol 16 (Serveur Autocom 1)	Menuiseries	Joint Compriband	S216 (P104)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104	Noire	002ER 40317 3-1 n °104 - 1	002ER 40317 3-1 n °104	Mastic / Matériau / Matériau - Résineux / Effritable / Bitumineux - Beige / Rose / Noir	Positif	Présen ce sur analyse
RDC	Vol 15 (Serveur Autocom 2)	Menuiseries	Joint Compriband	S217 (P104)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104	Noire	002ER 40317 3-1 n °104 - 1	002ER 40317 3-1 n °104	Mastic / Matériau / Matériau - Résineux / Effritable / Bitumineux - Beige / Rose / Noir	Positif	Présen ce sur analyse
RDC	Vol 14 (Bureau 1)	Menuiseries	Joint Compriband	S218 (P104)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104	Noire	002ER 40317 3-1 n °104 - 1	002ER 40317 3-1 n °104	Mastic / Matériau / Matériau - Résineux / Effritable / Bitumineux - Beige / Rose / Noir	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 14 (Bureau 1)	Menuiseries	Joint Compriband	S222 (P104)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104	Noire	002ER 40317 3-1 n °104 - 1	002ER 40317 3-1 n °104	Mastic / Matériau / Matériau - Résineux / Effritable / Bitumineux - Beige / Rose / Noir	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 15 (Serveur Autocom 2)	Menuiseries	Joint Compriband	S223 (P104)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104	Noire	002ER 40317 3-1 n °104 - 1	002ER 40317 3-1 n °104	Mastic / Matériau / Matériau - Résineux / Effritable / Bitumineux - Beige / Rose / Noir	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 15 (Serveur Autocom 2)	Menuiseries	Joint Compriband	S224 (P104)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104	Noire	002ER 40317 3-1 n °104 - 1	002ER 40317 3-1 n °104	Mastic / Matériau / Matériau - Résineux / Effritable / Bitumineux - Beige / Rose / Noir	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 17 (Sas 3)	Menuiseries	Joint Compriband	S225 (P104)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104	Noire	002ER 40317 3-1 n °104 - 1	002ER 40317 3-1 n °104	Mastic / Matériau / Matériau - Résineux / Effritable / Bitumineux - Beige / Rose / Noir	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 26 (Circulation 1)	Menuiseries	Joint Compriband	S227 (P104)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104	Noire	002ER 40317 3-1 n °104 - 1	002ER 40317 3-1 n °104	Mastic / Matériau / Matériau - Résineux / Effritable / Bitumineux - Beige / Rose / Noir	Positif	Présen ce sur analyse
R+1	Vol 25 (Sanitaires 2)	Menuiseries	Joint Compriband	S228 (P104)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104	Noire	002ER 40317 3-1 n °104 - 1	002ER 40317 3-1 n °104	Mastic / Matériau / Matériau - Résineux / Effritable / Bitumineux - Beige / Rose / Noir	Positif	Présen ce sur analyse
R+1	Vol 24 (Escalier 2)	Menuiseries	Joint Compriband	S229 (P104)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104	Noire	002ER 40317 3-1 n °104 - 1	002ER 40317 3-1 n °104	Mastic / Matériau / Matériau - Résineux / Effritable / Bitumineux - Beige / Rose / Noir	Positif	Présen ce sur analyse
R+1	Vol 38 (Sanitaires 3)	Menuiseries	Joint Compriband	S230 (P104)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104	Noire	002ER 40317 3-1 n °104 - 1	002ER 40317 3-1 n °104	Mastic / Matériau / Matériau - Résineux / Effritable / Bitumineux - Beige / Rose / Noir	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 52 (Combles 1)	Menuiseries	Joint Compriband	S219 (P104)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104	Noire	002ER 40317 3-1 n °104 - 1	002ER 40317 3-1 n °104	Mastic / Matériau / Matériau - Résineux / Effritable / Bitumineux - Beige / Rose / Noir	Positif	Présen ce sur analyse
R+3	Vol 51 (Escalier 4)	Menuiseries	Joint Compriband	S220 (P104)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104	Noire	002ER 40317 3-1 n °104 - 1	002ER 40317 3-1 n °104	Mastic / Matériau / Matériau - Résineux / Effritable / Bitumineux - Beige / Rose / Noir	Positif	Présen ce sur analyse
R+3	Vol 53 (Combles 2)	Menuiseries	Joint Compriband	S221 (P104)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104	Noire	002ER 40317 3-1 n °104 - 1	002ER 40317 3-1 n °104	Mastic / Matériau / Matériau - Résineux / Effritable / Bitumineux - Beige / Rose / Noir	Positif	Présen ce sur analyse
R-1	Vol 5 (Sous station 1)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P106	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3-2 n °106 - 1	P106	Peinture / Béton - Effritable / Dur - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 5 (Sous station 1)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P106	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106		002ER 40317 3-2 n °106 - 1	P106	Peinture / Béton - Effritable / Dur - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 3 (Cave 3)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S231	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106		002ER 40317 3-2 n °106 - 1	P106	Peinture / Béton - Effritable / Dur - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 7 (TGBT)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S232	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106		002ER 40317 3-2 n °106 - 1	P106	Peinture / Béton - Effritable / Dur - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 2 (Cave 1)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S233	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106		002ER 40317 3-2 n °106 - 1	P106	Peinture / Béton - Effritable / Dur - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 9 (Archives 1)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S234	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106		002ER 40317 3-2 n °106 - 1	P106	Peinture / Béton - Effritable / Dur - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 10 (Sous station 2)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S235	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106		002ER 40317 3-2 n °106 - 1	P106	Peinture / Béton - Effritable / Dur - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 9 (Archives 1)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S236	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106		002ER 40317 3-2 n °106 - 1	P106	Peinture / Béton - Effritable / Dur - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 5 (Sous station 1) - Vol 3 (Cave 3) - Vol 7 (TGBT) - Vol 2 (Cave 1) - Vol 9 (Archives 1) - Vol 10 (Sous station 2)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P106 - S231 - S232 - S233 - S234 - S235 - S236	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106		002ER 40317 3-2 n °106 - 1	P106	Peinture / Béton - Effritable / Dur - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 9 (Archives 1)	Plafonds	Flocages	P1	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°1 - 1	002ER 40317 3 n°1	Flocage - Souple Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 10 (Sous station 2)	Plafonds	Flocages	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER 40317 3 n°1 - 1	002ER 40317 3 n°1	Flocage - Souple Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 1 (Escalier 1)	Plafonds	Flocages	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER 40317 3 n°1 - 1	002ER 40317 3 n°1	Flocage - Souple Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 4 (Dégagement 1)	Plafonds	Flocages	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER 40317 3 n°1 - 1	002ER 40317 3 n°1	Flocage - Souple Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 8 (Cave 2)	Plafonds	Flocages	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER403173 n°1 - 1	002ER403173 n°1	Flocage - Souple Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 7 (TGBT)	Plafonds	Flocages	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER403173 n°1 - 1	002ER403173 n°1	Flocage - Souple Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 6 (Parasurtenseur)	Plafonds	Flocages	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER403173 n°1 - 1	002ER403173 n°1	Flocage - Souple Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 5 (Sous station 1)	Plafonds	Flocages	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER403173 n°1 - 1	002ER403173 n°1	Flocage - Souple Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 3 (Cave 3)	Plafonds	Flocages	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER403173 n°1 - 1	002ER403173 n°1	Flocage - Souple Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 4 (Dégagement 1)	Plafonds	Flocages	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER403173 n°1 - 1	002ER403173 n°1	Flocage - Souple Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 1 (Escalier 1)	Plafonds	Flocages	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER403173 n°1 - 1	002ER403173 n°1	Flocage - Souple Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 10 (Sous station 2) - Vol 1 (Escalier 1) - Vol 4 (Dégagement 1) - Vol 8 (Cave 2) - Vol 7 (TGBT) - Vol 6 (Parasurtenseur) - Vol 5 (Sous station 1) - Vol 3 (Cave 3)	Plafonds	Flocages	S1 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER	002ER	Flocage - Souple Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
				S16 -			40317	40317			
				S17 -			3 n°1 -	3 n°1			
				S18 -			1				
				S19 -							
				S20 -							
				S21 -							
				S22 -							
				S23 -							
				S33							
R-1	Vol 2 (Cave 1)	Plafonds	Joint de scellement	P13	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°13 - 1	002ER 40317 3 n°13	Mortier - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 1 (Escalier 1)	Plafonds	Joint de scellement	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 40317 3 n°13 - 1	002ER 40317 3 n°13	Mortier - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 1 (Escalier 1)	Plafonds	Enduits plâtre	P17	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°17 - 1	002ER 40317 3 n°17	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 13 (Sanitaires 1)	Plafonds	Enduits plâtre	P19	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°19 - 1	002ER 40317 3 n°19	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 13 (Sanitaires 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P22	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°22 - 1	002ER 40317 3 n°22	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 11 (Entrée)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002ER 40317 3 n°22 - 1	002ER 40317 3 n°22	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 11 (Entrée)	Plafonds	Enduits plâtre	P29	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°29 - 1	002ER 40317 3 n°29	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 18 (Sas 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002ER 40317 3 n°29 - 1	002ER 40317 3 n°29	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 17 (Sas 3)	Plafonds	Enduits plâtre	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002ER 40317 3 n°29 - 1	002ER 40317 3 n°29	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 22 (Sas 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002ER 40317 3 n°29 - 1	002ER 40317 3 n°29	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 18 (Sas 1) - Vol 17 (Sas 3) - Vol 22 (Sas 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S45 - S46 - S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002ER 40317 3 n°29 - 1	002ER 40317 3 n°29	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 23 (Réserve 2)	Plafonds	Enduits plâtre	P38	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°38 - 1	002ER 40317 3 n°38	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Vert / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 20 (Bureau 3)	Plafonds	Enduits plâtre	S66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002ER 40317 3 n°38 - 1	002ER 40317 3 n°38	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Vert / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 21 (Réserve 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002ER 40317 3 n°38 - 1	002ER 40317 3 n°38	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Vert / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 19 (Bureau 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002ER 40317 3 n°38 - 1	002ER 40317 3 n°38	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Vert / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 15 (Serveur Autocom 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S69	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002ER 40317 3 n°38 - 1	002ER 40317 3 n°38	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Vert / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 14 (Bureau 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002ER 40317 3 n°38 - 1	002ER 40317 3 n°38	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Vert / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 16 (Serveur Autocom 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S71	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002ER 40317 3 n°38 - 1	002ER 40317 3 n°38	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Vert / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 20 (Bureau 3) - Vol 21 (Réserve 1) -	Plafonds	Enduits plâtre	S66 -	Sondage et		002ER	002ER	Peinture /	Négatif	Négatif sur analyse
	Vol 19 (Bureau 2) - Vol 15 (Serveur Autocom 2) -			S67 -	extension de		40317	40317	Enduit /		
	Vol 14 (Bureau 1) - Vol 16 (Serveur Autocom 1)			S68 -	la ZPSO du		3 n°38	3 n°38	Plâtre -		
				S69 -	prélèvement		- 1		Effritable /		
				S70 -	P38				Effritable /		
				S71					Effritable - Vert / Beige / Blanc		
R+1	Vol 24 (Escalier 2)	Plafonds	Enduits plâtre	P51	Réalisation d'un prélèvement		002ER	002ER	Peinture /	Négatif	Négatif sur analyse
							40317	40317	Enduit /		
							3 n°51	3 n°51	Plâtre -		
							- 1		Effritable /		
									Effritable /		
									Effritable - Beige Blanc / Beige / Blanc		
R+1	Vol 24 (Escalier 2)	Plafonds	Enduits plâtre	P52	Réalisation d'un prélèvement	Paillasse	002ER	002ER	Peinture /	Négatif	Négatif sur analyse
							40317	40317	Toile / Enduit		
							3 n°52	3 n°52	/ Plâtre -		
							- 1		Effritable /		
									Souple		
									Fibreux /		
									Effritable /		
									Effritable - Blanc / Blanc		
									/ Blanc / Blanc		



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 32 (Local technique 1)	Plafonds	Enduits plâtre	P59	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°59 - 1	002ER 40317 3 n°59	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 25 (Sanitaires 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S91	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002ER 40317 3 n°59 - 1	002ER 40317 3 n°59	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 38 (Sanitaires 3)	Plafonds	Enduits plâtre	S92	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002ER 40317 3 n°59 - 1	002ER 40317 3 n°59	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 25 (Sanitaires 2) - Vol 38 (Sanitaires 3)	Plafonds	Enduits plâtre	S91 - S92	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002ER 40317 3 n°59 - 1	002ER 40317 3 n°59	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 33 (Réserve 3)	Plafonds	Enduits plâtre	P70	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°70 - 1	002ER 40317 3 n°70	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 34 (Salle de réunion)	Plafonds	Enduits plâtre	S123	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70		002ER 40317 3 n°70 - 1	002ER 40317 3 n°70	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 37 (Bureau 9)	Plafonds	Enduits plâtre	S124	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70		002ER 40317 3 n°70 - 1	002ER 40317 3 n°70	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 36 (Archives 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S125	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70		002ER 40317 3 n°70 - 1	002ER 40317 3 n°70	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 35 (Bureau 8)	Plafonds	Enduits plâtre	S126	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70		002ER 40317 3 n°70 - 1	002ER 40317 3 n°70	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 31 (Reprographie)	Plafonds	Enduits plâtre	S127	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70		002ER 40317 3 n°70 - 1	002ER 40317 3 n°70	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 30 (Bureau 7)	Plafonds	Enduits plâtre	S128	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70		002ER 40317 3 n°70 - 1	002ER 40317 3 n°70	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 29 (Bureau 6)	Plafonds	Enduits plâtre	S129	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70		002ER 40317 3 n°70 - 1	002ER 40317 3 n°70	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 27 (Bureau 4)	Plafonds	Enduits plâtre	S130	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70		002ER 40317 3 n°70 - 1	002ER 40317 3 n°70	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 28 (Bureau 5)	Plafonds	Enduits plâtre	S131	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70		002ER 40317 3 n°70 - 1	002ER 40317 3 n°70	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 26 (Circulation 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S132	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70		002ER 40317 3 n°70 - 1	002ER 40317 3 n°70	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 34 (Salle de réunion) - Vol 37 (Bureau 9) - Vol 36 (Archives 2) - Vol 35 (Bureau 8) - Vol 31 (Reprographie) - Vol 30 (Bureau 7) - Vol 29 (Bureau 6) - Vol 27 (Bureau 4) - Vol 28 (Bureau 5) - Vol 26 (Circulation 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S123 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70		002ER	002ER	Peinture /	Négatif	Négatif sur analyse
				S124 -			40317	40317	Enduit /		
				S125 -			3 n°70	3 n°70	Plâtre -		
				S126 -			- 1		Effritable /		
				S127 -					Effritable /		
				S128 -					Effritable -		
				S129 -					Blanc / Blanc		
				S130 -					/ Blanc		
				S131 -							
				S132							
R+2	Vol 39 (Escalier 3)	Plafonds	Enduits plâtre	P75	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°75 - 1	002ER 40317 3 n°75	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 39 (Escalier 3)	Plafonds	Enduits plâtre	P75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75		002ER 40317 3 n°75 - 1	002ER 40317 3 n°75	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 51 (Escalier 4)	Plafonds	Enduits plâtre	S191	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75		002ER 40317 3 n°75 - 1	002ER 40317 3 n°75	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 39 (Escalier 3)	Plafonds	Enduits plâtre	P76	Réalisation d'un prélèvement	Paillasse	002ER 40317 3 n°76 - 1	002ER 40317 3 n°76	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 43 (Bureau 11)	Plafonds	Enduits plâtre	P82	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°82 - 1	002ER 40317 3 n°82	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 42 (Bureau 10)	Plafonds	Enduits plâtre	S155	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82		002ER 40317 3 n°82 - 1	002ER 40317 3 n°82	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 41 (Dégagement 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S156	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82		002ER 40317 3 n°82 - 1	002ER 40317 3 n°82	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 44 (Bureau 12)	Plafonds	Enduits plâtre	S157	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82		002ER 40317 3 n°82 - 1	002ER 40317 3 n°82	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 45 (Bureau 13)	Plafonds	Enduits plâtre	S157	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82		002ER 40317 3 n°82 - 1	002ER 40317 3 n°82	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 46 (Bureau 14)	Plafonds	Enduits plâtre	S158	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82		002ER 40317 3 n°82 - 1	002ER 40317 3 n°82	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 47 (Bureau 15)	Plafonds	Enduits plâtre	S159	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82		002ER 40317 3 n°82 - 1	002ER 40317 3 n°82	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 48 (Archives 3)	Plafonds	Enduits plâtre	S160	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82		002ER 40317 3 n°82 - 1	002ER 40317 3 n°82	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 49 (Circulation 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S161	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82		002ER 40317 3 n°82 - 1	002ER 40317 3 n°82	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 42 (Bureau 10) - Vol 41 (Dégagement 2) - Vol 44 (Bureau 12) - Vol 45 (Bureau 13) - Vol 46 (Bureau 14) - Vol 47 (Bureau 15) - Vol 48 (Archives 3) - Vol 49 (Circulation 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S155 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82		002ER	002ER	Peinture /	Négatif	Négatif sur analyse
				S156 -			40317	40317	Enduit /		
				S157 -			3 n°82	3 n°82	Plâtre -		
				S158 -			- 1		Effritable /		
				S159 -					Effritable /		
				S160 -					Effritable -		
				S161					Blanc Beige / Blanc / Blanc		
R+2	Vol 40 (Sanitaires 4)	Plafonds	Enduits plâtre	P87	Réalisation d'un prélèvement		002ER	002ER	Peinture /	Négatif	Négatif sur analyse
							40317	40317	Enduit /		
							3 n°87	3 n°87	Plâtre -		
							- 1		Effritable /		
									Effritable /		
R+2	Vol 50 (Local technique 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S184	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87		002ER	002ER	Peinture /	Négatif	Négatif sur analyse
							40317	40317	Enduit /		
							3 n°87	3 n°87	Plâtre -		
							- 1		Effritable /		
									Effritable /		
									Effritable -		
									Multicolore / Beige / Blanc		

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
------	--------------	-----------	------------------	------------	-------------	----------------	-----------	-----------	------------	----------	------------

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 9 (Archives 1)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P4	Réalisation d'un prélèvement		002ER403173 n°4 - 1	002ER403173 n°4	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Bleu / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 10 (Sous station 2)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P5	Réalisation d'un prélèvement		002ER403173 n°5 - 1	002ER403173 n°5	Colle / Mortier - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 5 (Sous station 1)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER403173 n°5 - 1	002ER403173 n°5	Colle / Mortier - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 6 (Parasurtense ur)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER403173 n°5 - 1	002ER403173 n°5	Colle / Mortier - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 4 (Dégagement 1)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER403173 n°5 - 1	002ER403173 n°5	Colle / Mortier - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 7 (TGBT)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER403173 n°5 - 1	002ER403173 n°5	Colle / Mortier - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 8 (Cave 2)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER403173 n°5 - 1	002ER403173 n°5	Colle / Mortier - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 2 (Cave 1)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER 40317 3 n°5 - 1	002ER 40317 3 n°5	Colle / Mortier - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 3 (Cave 3)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER 40317 3 n°5 - 1	002ER 40317 3 n°5	Colle / Mortier - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 1 (Escalier 1)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER 40317 3 n°5 - 1	002ER 40317 3 n°5	Colle / Mortier - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 5 (Sous station 1) - Vol 6 (Parasurtenseur) - Vol 4 (Dégagement 1) - Vol 7 (TGBT) - Vol 8 (Cave 2) - Vol 2 (Cave 1) - Vol 3 (Cave 3) - Vol 1 (Escalier 1)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S2 - S3 - S4 - S5 - S6 - S7 - S10 - S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER 40317 3 n°5 - 1	002ER 40317 3 n°5	Colle / Mortier - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 13 (Sanitaires 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage + ragréage	P26	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°26 - 1	002ER 40317 3 n°26 Phase 1	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 13 (Sanitaires 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage +ragréage	P26	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°26 - 1	002ER 40317 3 n°26 Phase 2	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 13 (Sanitaires 1)	Revêtement de sol	Joint entre carrelage	P27	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°27 - 1	002ER 40317 3 n°27	Joint / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 13 (Sanitaires 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage +ragréage	P28	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°28 - 1	002ER 40317 3 n°28	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 11 (Entrée)	Revêtement de sol	Colles de carrelage +ragréage	S83	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002ER 40317 3 n°28 - 1	002ER 40317 3 n°28	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 11 (Entrée)	Revêtement de sol	Colles de carrelage +ragréage	P35	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°35 - 1	002ER 40317 3 n°35	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 18 (Sas 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage +ragréage	P36	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°36 - 1	002ER 40317 3 n°36 Phase 1	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 11 (Entrée)	Revêtement de sol	Colles de carrelage +ragréage	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002ER 40317 3 n°36 - 1	002ER 40317 3 n°36 Phase 1	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 20 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Colles de carrelage +ragréage	S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002ER 40317 3 n°36 - 1	002ER 40317 3 n°36 Phase 1	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 21 (Réserve 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage +ragréage	S76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002ER 40317 3 n°36 - 1	002ER 40317 3 n°36 Phase 1	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 22 (Sas 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage +ragréage	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002ER 40317 3 n°36 - 1	002ER 40317 3 n°36 Phase 1	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 19 (Bureau 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage +ragréage	S78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002ER 40317 3 n°36 - 1	002ER 40317 3 n°36 Phase 1	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 11 (Entrée) - Vol 20 (Bureau 3) - Vol 21 (Réserve 1) - Vol 22 (Sas 2) - Vol 19 (Bureau 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage +ragréage	S40 - S75 - S76 - S77 - S78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002ER 40317 3 n°36 - 1	002ER 40317 3 n°36 Phase 1	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 18 (Sas 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage +ragréage	P36	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°36 - 1	002ER 40317 3 n°36 Phase 2	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 11 (Entrée)	Revêtement de sol	Colles de carrelage +ragréage	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002ER 40317 3 n°36 - 1	002ER 40317 3 n°36 Phase 2	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 20 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Colles de carrelage +ragréage	S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002ER 40317 3 n°36 - 1	002ER 40317 3 n°36 Phase 2	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 21 (Réserve 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage +ragréage	S76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002ER 40317 3 n°36 - 1	002ER 40317 3 n°36 Phase 2	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 22 (Sas 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage +ragréage	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002ER 40317 3 n°36 - 1	002ER 40317 3 n°36 Phase 2	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 19 (Bureau 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage +ragréage	S78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002ER 40317 3 n°36 - 1	002ER 40317 3 n°36 Phase 2	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 11 (Entrée) - Vol 20 (Bureau 3) - Vol 21 (Réserve 1) - Vol 22 (Sas 2) - Vol 19 (Bureau 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage +ragréage	S40 - S75 - S76 - S77 - S78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002ER 40317 3 n°36 - 1	002ER 40317 3 n°36 Phase 2	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 18 (Sas 1)	Revêtement de sol	Joint entre carrelage	P37	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°37 - 1	002ER 40317 3 n°37	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 11 (Entrée)	Revêtement de sol	Joint entre carrelage	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002ER 40317 3 n°37 - 1	002ER 40317 3 n°37	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 20 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Joint entre carrelage	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002ER 40317 3 n°37 - 1	002ER 40317 3 n°37	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 21 (Réserve 1)	Revêtement de sol	Joint entre carrelage	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002ER 40317 3 n°37 - 1	002ER 40317 3 n°37	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 22 (Sas 2)	Revêtement de sol	Joint entre carrelage	S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002ER 40317 3 n°37 - 1	002ER 40317 3 n°37	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 19 (Bureau 2)	Revêtement de sol	Joint entre carrelage	S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002ER 40317 3 n°37 - 1	002ER 40317 3 n°37	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 11 (Entrée) - Vol 20 (Bureau 3) - Vol 21 (Réserve 1) - Vol 22 (Sas 2) - Vol 19 (Bureau 2)	Revêtement de sol	Joint entre carrelage	S41 - S42 - S72 - S73 - S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002ER 40317 3 n°37 - 1	002ER 40317 3 n°37	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 23 (Réserve 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P42	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°42 - 1	002ER 40317 3 n°42 Phase 1	Revêtement - Souple - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 23 (Réserve 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P42	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°42 - 1	002ER 40317 3 n°42 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 23 (Réserve 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage +ragréage	P43	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°43 - 1	002ER 40317 3 n°43	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 11 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P44	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°44 - 1	002ER 40317 3 n°44 Phase 1	Revêtement - Semi-dur Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 14 (Bureau 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S82	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002ER 40317 3 n°44 - 1	002ER 40317 3 n°44 Phase 1	Revêtement - Semi-dur Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 11 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P44	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°44 - 1	002ER 40317 3 n°44 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 14 (Bureau 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S82	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002ER 40317 3 n°44 - 1	002ER 40317 3 n°44 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 14 (Bureau 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P45	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°45 - 1	002ER 40317 3 n°45 Phase 1	Revêtement - Souple - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 14 (Bureau 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P45	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°45 - 1	002ER 40317 3 n°45 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable Fibreux - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 15 (Serveur Autocom 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P46	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°46 - 1	002ER 40317 3 n°46 Phase 1	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 15 (Serveur Autocom 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P46	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°46 - 1	002ER 40317 3 n°46 Phase 2	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 15 (Serveur Autocom 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P47	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°47 - 1	002ER 40317 3 n°47 Phase 1	Revêtement - Souple - Vert	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 15 (Serveur Autocom 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P47	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°47 - 1	002ER 40317 3 n°47 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 16 (Serveur Autocom 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage +ragréage	P48	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°48 - 1	002ER 40317 3 n°48	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 17 (Sas 3)	Revêtement de sol	Colles de carrelage +ragréage	S84	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002ER 40317 3 n°48 - 1	002ER 40317 3 n°48	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 24 (Escalier 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage +ragréage	P56	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°56 - 1	002ER 40317 3 n°56	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 24 (Escalier 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage +ragréage	P57	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°57 - 1	002ER 40317 3 n°57	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 31 (Reprographie)	Revêtement de sol	Colles de carrelage +ragréage	S89	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002ER 40317 3 n°57 - 1	002ER 40317 3 n°57	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 32 (Local technique 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage +ragréage	P63	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°63 - 1	002ER 40317 3 n°63	Mortier / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 25 (Sanitaires 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P68	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°68 - 1	002ER 40317 3 n°68 Phase 1	Revêtement - Souple - Vert	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 26 (Circulation 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S101	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002ER 40317 3 n°68 - 1	002ER 40317 3 n°68 Phase 1	Revêtement - Souple - Vert	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 30 (Bureau 7)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S102	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002ER 40317 3 n°68 - 1	002ER 40317 3 n°68 Phase 1	Revêtement - Souple - Vert	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 34 (Salle de réunion)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S103	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002ER 40317 3 n°68 - 1	002ER 40317 3 n°68 Phase 1	Revêtement - Souple - Vert	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 38 (Sanitaires 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S104	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002ER 40317 3 n°68 - 1	002ER 40317 3 n°68 Phase 1	Revêtement - Souple - Vert	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 33 (Réserve 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002ER 40317 3 n°68 - 1	002ER 40317 3 n°68 Phase 1	Revêtement - Souple - Vert	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 37 (Bureau 9)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S114	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002ER 40317 3 n°68 - 1	002ER 40317 3 n°68 Phase 1	Revêtement - Souple - Vert	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 35 (Bureau 8)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S115	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002ER 40317 3 n°68 - 1	002ER 40317 3 n°68 Phase 1	Revêtement - Souple - Vert	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 36 (Archives 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S116	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002ER 40317 3 n°68 - 1	002ER 40317 3 n°68 Phase 1	Revêtement - Souple - Vert	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 29 (Bureau 6)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S120	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002ER 40317 3 n°68 - 1	002ER 40317 3 n°68 Phase 1	Revêtement - Souple - Vert	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 27 (Bureau 4)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S121	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002ER 40317 3 n°68 - 1	002ER 40317 3 n°68 Phase 1	Revêtement - Souple - Vert	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 28 (Bureau 5)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S122	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002ER 40317 3 n°68 - 1	002ER 40317 3 n°68 Phase 1	Revêtement - Souple - Vert	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 26	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S101 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002ER	002ER	Revêtement - Souple - Vert	Négatif	Négatif sur analyse
	(Circulation 1)			S102 -			40317	40317			
	- Vol 30			S103 -			3 n°68	3 n°68			
	(Bureau 7) -			S104 -			- 1	Phase			
	Vol 34 (Salle de réunion) -			S110 -				1			
	Vol 38			S114 -							
	(Sanitaires 3)			S115 -							
	- Vol 33			S116 -							
	(Réserve 3) -			S120 -							
	Vol 37 (Bureau 9) - Vol 35			S121 -							
	(Bureau 8) -			S122							
	Vol 36										
	(Archives 2) -										
	Vol 29 (Bureau 6) - Vol 27										
	(Bureau 4) -										
	Vol 28 (Bureau 5)										
R+1	Vol 25 (Sanitaires 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P68	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°68 - 1	002ER 40317 3 n°68 Phase 2	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 26 (Circulation 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S101	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002ER 40317 3 n°68 - 1	002ER 40317 3 n°68 Phase 2	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 30 (Bureau 7)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S102	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002ER 40317 3 n°68 - 1	002ER 40317 3 n°68 Phase 2	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 34 (Salle de réunion)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S103	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002ER 40317 3 n°68 - 1	002ER 40317 3 n°68 Phase 2	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 38 (Sanitaires 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S104	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002ER 40317 3 n°68 - 1	002ER 40317 3 n°68 Phase 2	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 33 (Réserve 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002ER 40317 3 n°68 - 1	002ER 40317 3 n°68 Phase 2	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 37 (Bureau 9)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S114	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002ER 40317 3 n°68 - 1	002ER 40317 3 n°68 Phase 2	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 35 (Bureau 8)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S115	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002ER 40317 3 n°68 - 1	002ER 40317 3 n°68 Phase 2	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 36 (Archives 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S116	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002ER 40317 3 n°68 - 1	002ER 40317 3 n°68 Phase 2	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 29 (Bureau 6)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S120	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002ER 40317 3 n°68 - 1	002ER 40317 3 n°68 Phase 2	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 27 (Bureau 4)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S121	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002ER 40317 3 n°68 - 1	002ER 40317 3 n°68 Phase 2	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 28 (Bureau 5)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S122	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002ER 40317 3 n°68 - 1	002ER 40317 3 n°68 Phase 2	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 26	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S101 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002ER	002ER	Colle /	Négatif	Négatif sur analyse
	(Circulation 1)			S102 -			40317	40317	Ragréage /		
	- Vol 30			S103 -			3 n°68	3 n°68	Mortier -		
	(Bureau 7) -			S104 -			- 1	Phase	Souple /		
	Vol 34 (Salle de réunion) -			S110 -				2	Effritable /		
	Vol 38			S114 -					Dur - Jaune /		
	(Sanitaires 3)			S115 -					Rose / Gris		
	- Vol 33			S116 -							
	(Réserve 3) -			S120 -							
	Vol 37 (Bureau 9) - Vol 35			S121 -							
	(Bureau 8) -			S122							
	Vol 36										
	(Archives 2) -										
	Vol 29 (Bureau 6) - Vol 27										
	(Bureau 4) -										
	Vol 28 (Bureau 5)										
R+1	Vol 25	Revêtement de sol	Ragréage	P69	Réalisation d'un prélèvement		002ER	002ER	Colle /	Négatif	Négatif sur analyse
	(Sanitaires 2)						40317	40317	Ragréage /		
							3 n°69	3 n°69	Mortier -		
							- 1		Souple /		
									Effritable /		
									Dur - Jaune /		
									Rose / Gris		
							002ER	002ER	Colle /	Négatif	Négatif sur analyse
							40317	40317	Ragréage /		
							3 n°69	3 n°69	Mortier -		
							- 1		Souple /		
									Effritable /		
									Dur - Jaune /		
									Rose / Gris		



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 30 (Bureau 7)	Revêtement de sol	Ragréage	S106	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002ER 40317 3 n°69 - 1	002ER 40317 3 n°69	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 38 (Sanitaires 3)	Revêtement de sol	Ragréage	S107	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002ER 40317 3 n°69 - 1	002ER 40317 3 n°69	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 34 (Salle de réunion)	Revêtement de sol	Ragréage	S108	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002ER 40317 3 n°69 - 1	002ER 40317 3 n°69	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 33 (Réserve 3)	Revêtement de sol	Ragréage	S109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002ER 40317 3 n°69 - 1	002ER 40317 3 n°69	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 37 (Bureau 9)	Revêtement de sol	Ragréage	S111	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002ER 40317 3 n°69 - 1	002ER 40317 3 n°69	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 36 (Archives 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S112	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002ER 40317 3 n°69 - 1	002ER 40317 3 n°69	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 35 (Bureau 8)	Revêtement de sol	Ragréage	S113	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002ER 40317 3 n°69 - 1	002ER 40317 3 n°69	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 29 (Bureau 6)	Revêtement de sol	Ragréage	S117	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002ER 40317 3 n°69 - 1	002ER 40317 3 n°69	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 27 (Bureau 4)	Revêtement de sol	Ragréage	S118	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002ER 40317 3 n°69 - 1	002ER 40317 3 n°69	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 28 (Bureau 5)	Revêtement de sol	Ragréage	S119	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002ER 40317 3 n°69 - 1	002ER 40317 3 n°69	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 26	Revêtement de sol	Ragréage	S105 -	Sondage et		002ER	002ER	Colle /	Négatif	Négatif sur analyse
	(Circulation 1)			S106 -	extension de		40317	40317	Ragréage /		
	- Vol 30			S107 -	la ZPSO du		3 n°69	3 n°69	Mortier -		
	(Bureau 7) -			S108 -	prélèvement		- 1		Souple /		
	Vol 38			S109 -	P69				Effritable /		
	(Sanitaires 3)			S111 -					Dur - Jaune /		
	- Vol 34 (Salle			S112 -					Rose / Gris		
	de réunion) -			S113 -							
	Vol 33			S117 -							
	(Réserve 3) -			S118 -							
	Vol 37 (Bureau			S119							
	9) - Vol 36										
	(Archives 2) -										
	Vol 35 (Bureau										
	8) - Vol 29										
	(Bureau 6) -										
	Vol 27 (Bureau										
	4) - Vol 28										
	(Bureau 5)										
R+2	Vol 39	Revêtement de sol	Colles de carrelage +ragréage	P80	Réalisation d'un prélèvement		002ER	002ER	Mortier /	Négatif	Négatif sur analyse
	(Escalier 3)						40317	40317	Matériau /		
R+3	Vol 51 (Escalier 4)	Revêtement de sol	Colles de carrelage +ragréage	S188	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80		3 n°80	3 n°80	Joint - Dur /	Négatif	Négatif sur analyse
							- 1		Effritable /		
									Dur - Beige /		
									Beige / Gris		



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 43 (Bureau 11)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P85	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°85 - 1	002ER 40317 3 n°85 Phase 1	Revêtement - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 43 (Bureau 11)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P85	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°85 - 1	002ER 40317 3 n°85 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 41 (Dégagement 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P86	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°86 - 1	002ER 40317 3 n°86 Phase 1	Revêtement - Souple - Vert	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 42 (Bureau 10)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S176	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002ER 40317 3 n°86 - 1	002ER 40317 3 n°86 Phase 1	Revêtement - Souple - Vert	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 44 (Bureau 12)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S177	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002ER 40317 3 n°86 - 1	002ER 40317 3 n°86 Phase 1	Revêtement - Souple - Vert	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 45 (Bureau 13)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S178	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002ER 40317 3 n°86 - 1	002ER 40317 3 n°86 Phase 1	Revêtement - Souple - Vert	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 46 (Bureau 14)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S179	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002ER 40317 3 n°86 - 1	002ER 40317 3 n°86 Phase 1	Revêtement - Souple - Vert	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 47 (Bureau 15)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S180	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002ER 40317 3 n°86 - 1	002ER 40317 3 n°86 Phase 1	Revêtement - Souple - Vert	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 48 (Archives 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S181	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002ER 40317 3 n°86 - 1	002ER 40317 3 n°86 Phase 1	Revêtement - Souple - Vert	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 49 (Circulation 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S182	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002ER 40317 3 n°86 - 1	002ER 40317 3 n°86 Phase 1	Revêtement - Souple - Vert	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 39 (Escalier 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S183	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002ER 40317 3 n°86 - 1	002ER 40317 3 n°86 Phase 1	Revêtement - Souple - Vert	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 42 (Bureau 10) - Vol 44 (Bureau 12) - Vol 45 (Bureau 13) - Vol 46 (Bureau 14) - Vol 47 (Bureau 15) - Vol 48 (Archives 3) - Vol 49 (Circulation 2) - Vol 39 (Escalier 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S176 - S177 - S178 - S179 - S180 - S181 - S182 - S183	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002ER 40317 3 n°86 - 1	002ER 40317 3 n°86 Phase 1	Revêtement - Souple - Vert	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 41 (Dégagement 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P86	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°86 - 1	002ER 40317 3 n°86 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 42 (Bureau 10)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S176	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002ER 40317 3 n°86 - 1	002ER 40317 3 n°86 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 44 (Bureau 12)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S177	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002ER 40317 3 n°86 - 1	002ER 40317 3 n°86 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 45 (Bureau 13)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S178	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002ER 40317 3 n°86 - 1	002ER 40317 3 n°86 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 46 (Bureau 14)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S179	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002ER 40317 3 n°86 - 1	002ER 40317 3 n°86 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 47 (Bureau 15)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S180	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002ER 40317 3 n°86 - 1	002ER 40317 3 n°86 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 48 (Archives 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S181	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002ER 40317 3 n°86 - 1	002ER 40317 3 n°86 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 49 (Circulation 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S182	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002ER 40317 3 n°86 - 1	002ER 40317 3 n°86 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 39 (Escalier 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S183	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002ER 40317 3 n°86 - 1	002ER 40317 3 n°86 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 42 (Bureau 10) - Vol 44 (Bureau 12) - Vol 45 (Bureau 13) - Vol 46 (Bureau 14) - Vol 47 (Bureau 15) - Vol 48 (Archives 3) - Vol 49 (Circulation 2) - Vol 39 (Escalier 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S176 - S177 - S178 - S179 - S180 - S181 - S182 - S183	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002ER 40317 3 n°86 - 1	002ER 40317 3 n°86 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 41 (Dégagement 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P86	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°86 - 1	002ER 40317 3 n°86 Phase 3	Ragréage / Mortier - Effritable / Dur - Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 42 (Bureau 10)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S176	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002ER 40317 3 n°86 - 1	002ER 40317 3 n°86 Phase 3	Ragréage / Mortier - Effritable / Dur - Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 44 (Bureau 12)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S177	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002ER 40317 3 n°86 - 1	002ER 40317 3 n°86 Phase 3	Ragréage / Mortier - Effritable / Dur - Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 45 (Bureau 13)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S178	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002ER 40317 3 n°86 - 1	002ER 40317 3 n°86 Phase 3	Ragréage / Mortier - Effritable / Dur - Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 46 (Bureau 14)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S179	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002ER 40317 3 n°86 - 1	002ER 40317 3 n°86 Phase 3	Ragréage / Mortier - Effritable / Dur - Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 47 (Bureau 15)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S180	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002ER 40317 3 n°86 - 1	002ER 40317 3 n°86 Phase 3	Ragréage / Mortier - Effritable / Dur - Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 48 (Archives 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S181	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002ER 40317 3 n°86 - 1	002ER 40317 3 n°86 Phase 3	Ragréage / Mortier - Effritable / Dur - Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 49 (Circulation 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S182	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002ER 40317 3 n°86 - 1	002ER 40317 3 n°86 Phase 3	Ragréage / Mortier - Effritable / Dur - Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 39 (Escalier 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S183	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002ER 40317 3 n°86 - 1	002ER 40317 3 n°86 Phase 3	Ragréage / Mortier - Effritable / Dur - Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 42 (Bureau 10) - Vol 44 (Bureau 12) - Vol 45 (Bureau 13) - Vol 46 (Bureau 14) - Vol 47 (Bureau 15) - Vol 48 (Archives 3) - Vol 49 (Circulation 2) - Vol 39 (Escalier 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S176 - S177 - S178 - S179 - S180 - S181 - S182 - S183	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002ER 40317 3 n°86 - 1	002ER 40317 3 n°86 Phase 3	Ragréage / Mortier - Effritable / Dur - Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 40 (Sanitaires 4)	Revêtement de sol	Colles de carrelage +ragréage	P92	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°92 - 1	002ER 40317 3 n°92	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 50 (Local technique 2)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P94	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°94 - 1	002ER 40317 3 n°94	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable Fibreux / Dur - Jaune / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 13 (Sanitaires 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P24	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°24 - 1	002ER 40317 3 n°24	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 13 (Sanitaires 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P25	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°25 - 1	002ER 40317 3 n°25 Phase 1	Joint - Dur Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 13 (Sanitaires 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002ER 40317 3 n°25 - 1	002ER 40317 3 n°25 Phase 1	Joint - Dur Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 13 (Sanitaires 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P25	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°25 - 1	002ER 40317 3 n°25 Phase 2	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 13 (Sanitaires 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002ER 40317 3 n°25 - 1	002ER 40317 3 n°25 Phase 2	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 11 (Entrée)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P33	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°33 - 1	002ER 40317 3 n°33	Mortier / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 11 (Entrée)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002ER 40317 3 n°33 - 1	002ER 40317 3 n°33	Mortier / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 11 (Entrée)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P34	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°34 - 1	002ER 40317 3 n°34 Phase 1	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Blanc / Blanc	Positif	Présen ce sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 11 (Entrée)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P34	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°34 - 1	002ER 40317 3 n°34 Phase 2	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 23 (Réserve 2)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P41	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°41 - 1	002ER 40317 3 n°41	Colle / Matériau - Souple / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 23 (Réserve 2)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002ER 40317 3 n°41 - 1	002ER 40317 3 n°41	Colle / Matériau - Souple / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 24 (Escalier 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P55	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°55 - 1	002ER 40317 3 n°55	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 32 (Local technique 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P62	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°62 - 1	002ER 40317 3 n°62	Colle - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 25 (Sanitaires 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P66	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°66 - 1	002ER 40317 3 n°66	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 38 (Sanitaires 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S99	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002ER 40317 3 n°66 - 1	002ER 40317 3 n°66	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 25 (Sanitaires 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S153	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002ER 40317 3 n°66 - 1	002ER 40317 3 n°66	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 38 (Sanitaires 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S154	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002ER 40317 3 n°66 - 1	002ER 40317 3 n°66	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 38 (Sanitaires 3) - Vol 25 (Sanitaires 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S99 - S153 - S154	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002ER 40317 3 n°66 - 1	002ER 40317 3 n°66	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 25 (Sanitaires 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P67	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°67 - 1	002ER 40317 3 n°67	Colle / Peinture / Enduit - Dur Fibreux / Effritable / Effritable - Gris / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 38 (Sanitaires 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S100	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 40317 3 n°67 - 1	002ER 40317 3 n°67	Colle / Peinture / Enduit - Dur Fibreux / Effritable / Effritable - Gris / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 33 (Réserve 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P74	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°74 - 1	002ER 40317 3 n°74	Colle / Carton / Plâtre - Dur / Souple Fibreux / Effritable - Gris / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 39 (Escalier 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P79	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°79 - 1	002ER 40317 3 n°79	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
R+3	Vol 51 (Escalier 4)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S189 (P79)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002ER 40317 3 n°79 - 1	002ER 40317 3 n°79	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
R+2	Vol 40 (Sanitaires 4)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P90	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°90 - 1	002ER 40317 3 n°90	Joint - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 40 (Sanitaires 4)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P91	Réalisation d'un prélèvement			002ER 40317 3 n°91	Colle / Joint - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 40 (Sanitaires 4)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P91	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91			002ER 40317 3 n°91	Colle / Joint - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
------	--------------	-----------	------------------	------------	-------------	----------------	-----------	-----------	------------	----------	------------



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 10 (Sous station 2)	Conduit fluide non identifié	Joint entre éléments	P7	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°7 - 1	002ER 40317 3 n°7	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 2 (Cave 1)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P9	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°9 - 1	002ER 40317 3 n°9	Peinture / Toile / Plâtre / Laine - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 1 (Escalier 1)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER 40317 3 n°9 - 1	002ER 40317 3 n°9	Peinture / Toile / Plâtre / Laine - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 3 (Cave 3)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER 40317 3 n°9 - 1	002ER 40317 3 n°9	Peinture / Toile / Plâtre / Laine - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 1 (Escalier 1) - Vol 3 (Cave 3)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S11 - S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER 40317 3 n°9 - 1	002ER 40317 3 n°9	Peinture / Toile / Plâtre / Laine - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 52 (Combles 1)	Conduit fluide non identifié	Mastics	P96	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 3 n°96 - 1	002ER 40317 3 n°96	Mastic - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 53 (Combles 2)	Conduit fluide non identifié	Mastics	S192	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002ER 40317 3 n°96 - 1	002ER 40317 3 n°96	Mastic - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 5 (Sous station 1)	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P105	Réalisation d'un prélèvement		002ER403173-2 n°105 - 1	P105	Matériau / Toile - Bitumineux / Fibreux Souple - Noir / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 5 (Sous station 1)	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P105	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105		002ER403173-2 n°105 - 1	P105	Matériau / Toile - Bitumineux / Fibreux Souple - Noir / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Exterieur	Vol 57 (Façade 3)	Conduit air	Conduit	S239	Réalisation d'un sondage						Matériau ne contenant pas d'amiante par nature Absence de conduit

ANNEXE : MESURAGE DES ZONES AMIANTÉES

Les mesurages contenus dans le tableau suivant sont donnés à titre indicatifs et doivent impérativement faire l'objet d'un contrôle par les intervenants et ne peut en aucun cas être utilisé comme quantitatif pour chiffrage.

Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
R+1							
002ER40317 3 n°55	Revêtement de mur	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Vol 24 (Escalier 2)	11,08 m			1 unité(s)
002ER40317 3 n°62	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris	Vol 32 (Local technique 1)	1,27 m			
Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
R+2							
002ER40317 3 n°79	Revêtement de mur	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Vol 39 (Escalier 3) - Vol 51 (Escalier 4)				6 unité(s)

Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
R+2							
002ER40317 3-1 n°104	Menuiseries	Mastic / Matériau / Matériau - Résineux / Effritable / Bitumineux - Beige / Rose / Noir	Vol 42 (Bureau 10) - Vol 42 (Bureau 10) - Vol 42 (Bureau 10) - Vol 47 (Bureau 15) - Vol 49 (Circulation 2) - Vol 50 (Local technique 2) - Vol 39 (Escalier 3) - Vol 40 (Sanitaires 4) - Vol 20 (Bureau 3) - Vol 19 (Bureau 2) - Vol 20 (Bureau 3) - Vol 21 (Réserve 1) - Vol 22 (Sas 2) - Vol 16 (Serveur Autocom 1) - Vol 15 (Serveur Autocom 2) - Vol 14 (Bureau 1) - Vol 14 (Bureau 1) - Vol 15 (Serveur Autocom 2) - Vol 15 (Serveur Autocom 2) - Vol 17 (Sas 3) - Vol 26 (Circulation 1) - Vol 26 (Circulation 1) - Vol 25 (Sanitaires 2) - Vol 24 (Escalier 2) - Vol 38 (Sanitaires 3) - Vol 52 (Combles 1) - Vol 52 (Combles 1) - Vol 52 (Combles 1) - Vol 52 (Combles 1) - Vol 52	23,01 m			

Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
----------	-----------	----------	--------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

R+2

			(Combles 1) -				
			Vol 52				
			(Combles 1) -				
			Vol 52				
			(Combles 1) -				
			Vol 52				
			(Combles 1) -				
			Vol 51				
			(Escalier 4) -				
			Vol 51				
			(Escalier 4) -				
			Vol 53				
			(Combles 2) -				
			Vol 53				
			(Combles 2) -				
			Vol 53				
			(Combles 2) -				
			Vol 53				
			(Combles 2) -				
			Vol 53				
			(Combles 2) -				
			Vol 53				
			(Combles 2)				

Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
----------	-----------	----------	--------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

RDC

002ER40317 3 n°34 Phase 1	Revêtement de mur	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Blanc / Blanc	Vol 11 (Entrée)	3,96 m			1 unité(s)
---------------------------------	-------------------	---	--------------------	--------	--	--	------------

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA


Ref.	Plans	Titre du plan
	R-1	R-1 - Plan de repérage - Actions menées
	RDC	RDC - Plan de repérage - Actions menées
	RDC	RDC - MPCA Toutes catégories confondues
	RDC	RDC - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	RDC	RDC - MPCA Revêtement de mur
	R+1	R+1 - Plan de repérage - Actions menées
	R+1	R+1 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+1	R+1 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	R+1	R+1 - MPCA Revêtement de mur
	R+2	R+2 - Plan de repérage - Actions menées
	R+2	R+2 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+2	R+2 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	R+2	R+2 - MPCA Revêtement de mur
	R+3	R+3 - Plan de repérage - Actions menées
	R+3	R+3 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+3	R+3 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	R+3	R+3 - MPCA Revêtement de mur
	Exterieur	Exterieur - Plan de repérage - Actions menées
	Exterieur	Exterieur - MPCA Toutes catégories confondues
	Exterieur	Exterieur - MPCA Toiture et étanchéité

R-1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER403173-2

Légende

	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dun sondage négatif

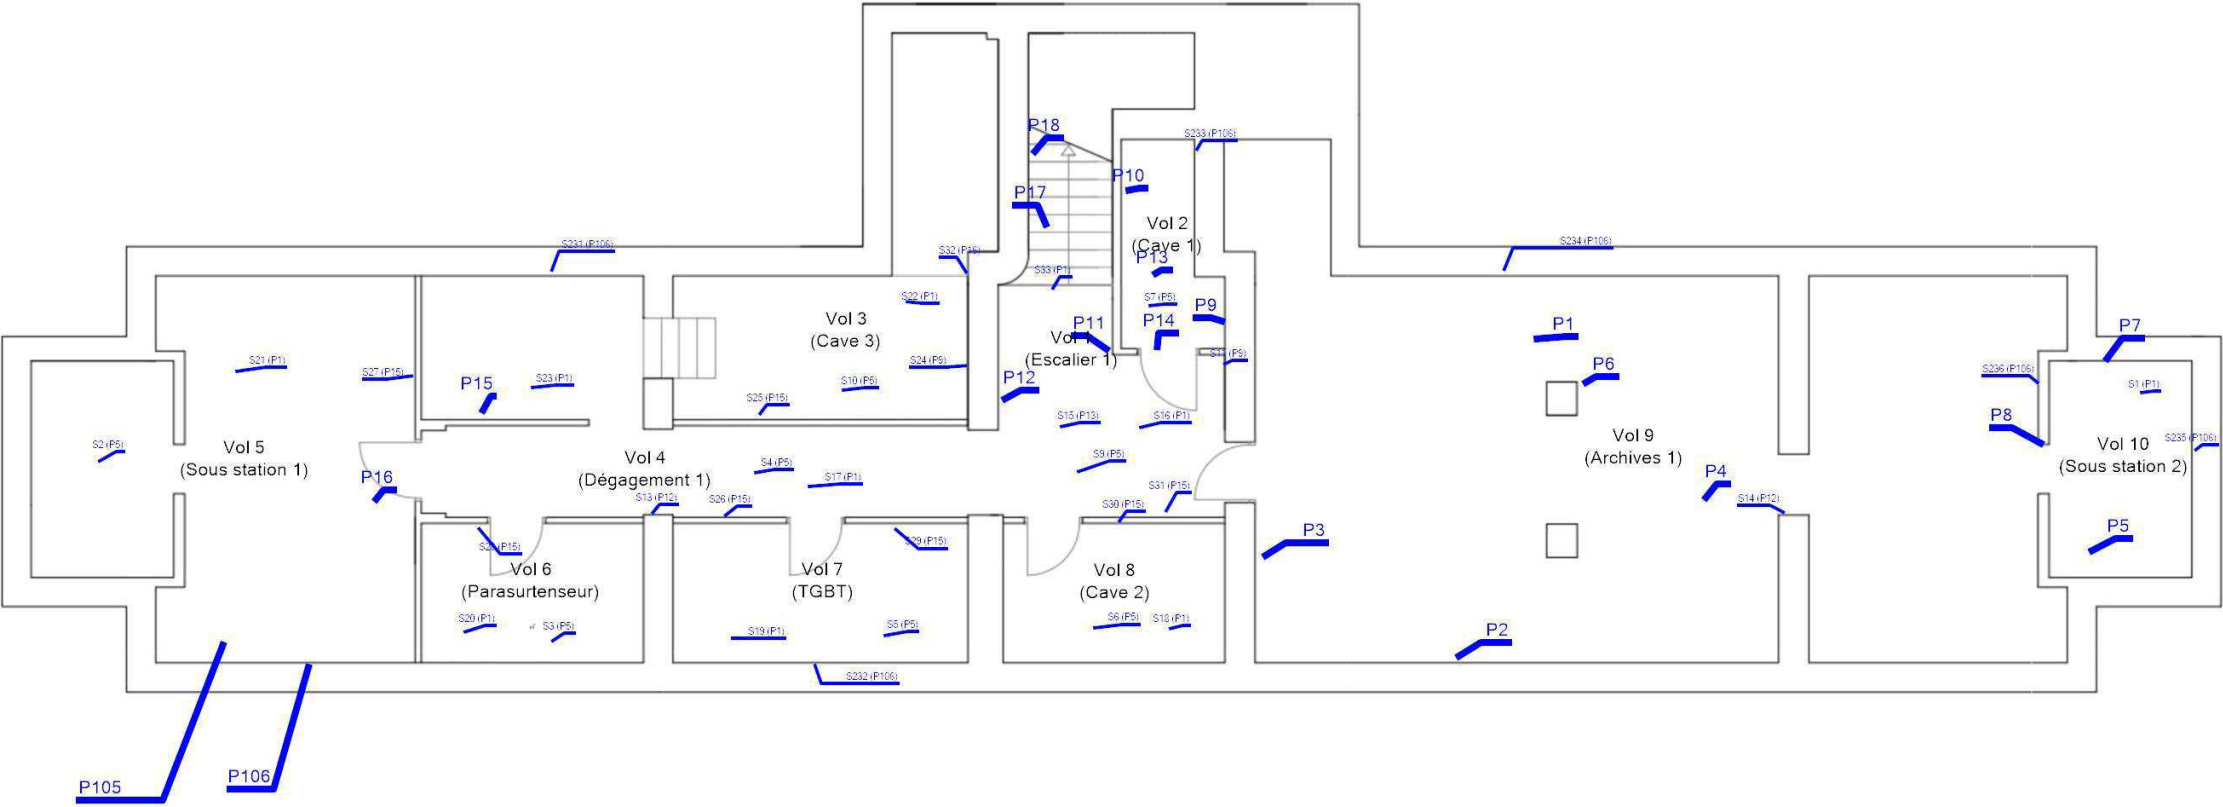

Adresse du bien
220 RUE FRANÇOIS MANSART
78370 PLAISIR

Désignation
démolition-Les Mélèzes


Date intervention
27/04/2026

Technicien intervenant
VIALARD MAXIME


RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER403173-2


Légende




Localisation d'un prélèvement positif




Localisation d'un prélèvement négatif



Localisation dun sondage négatif



Localisation dun sondage positif

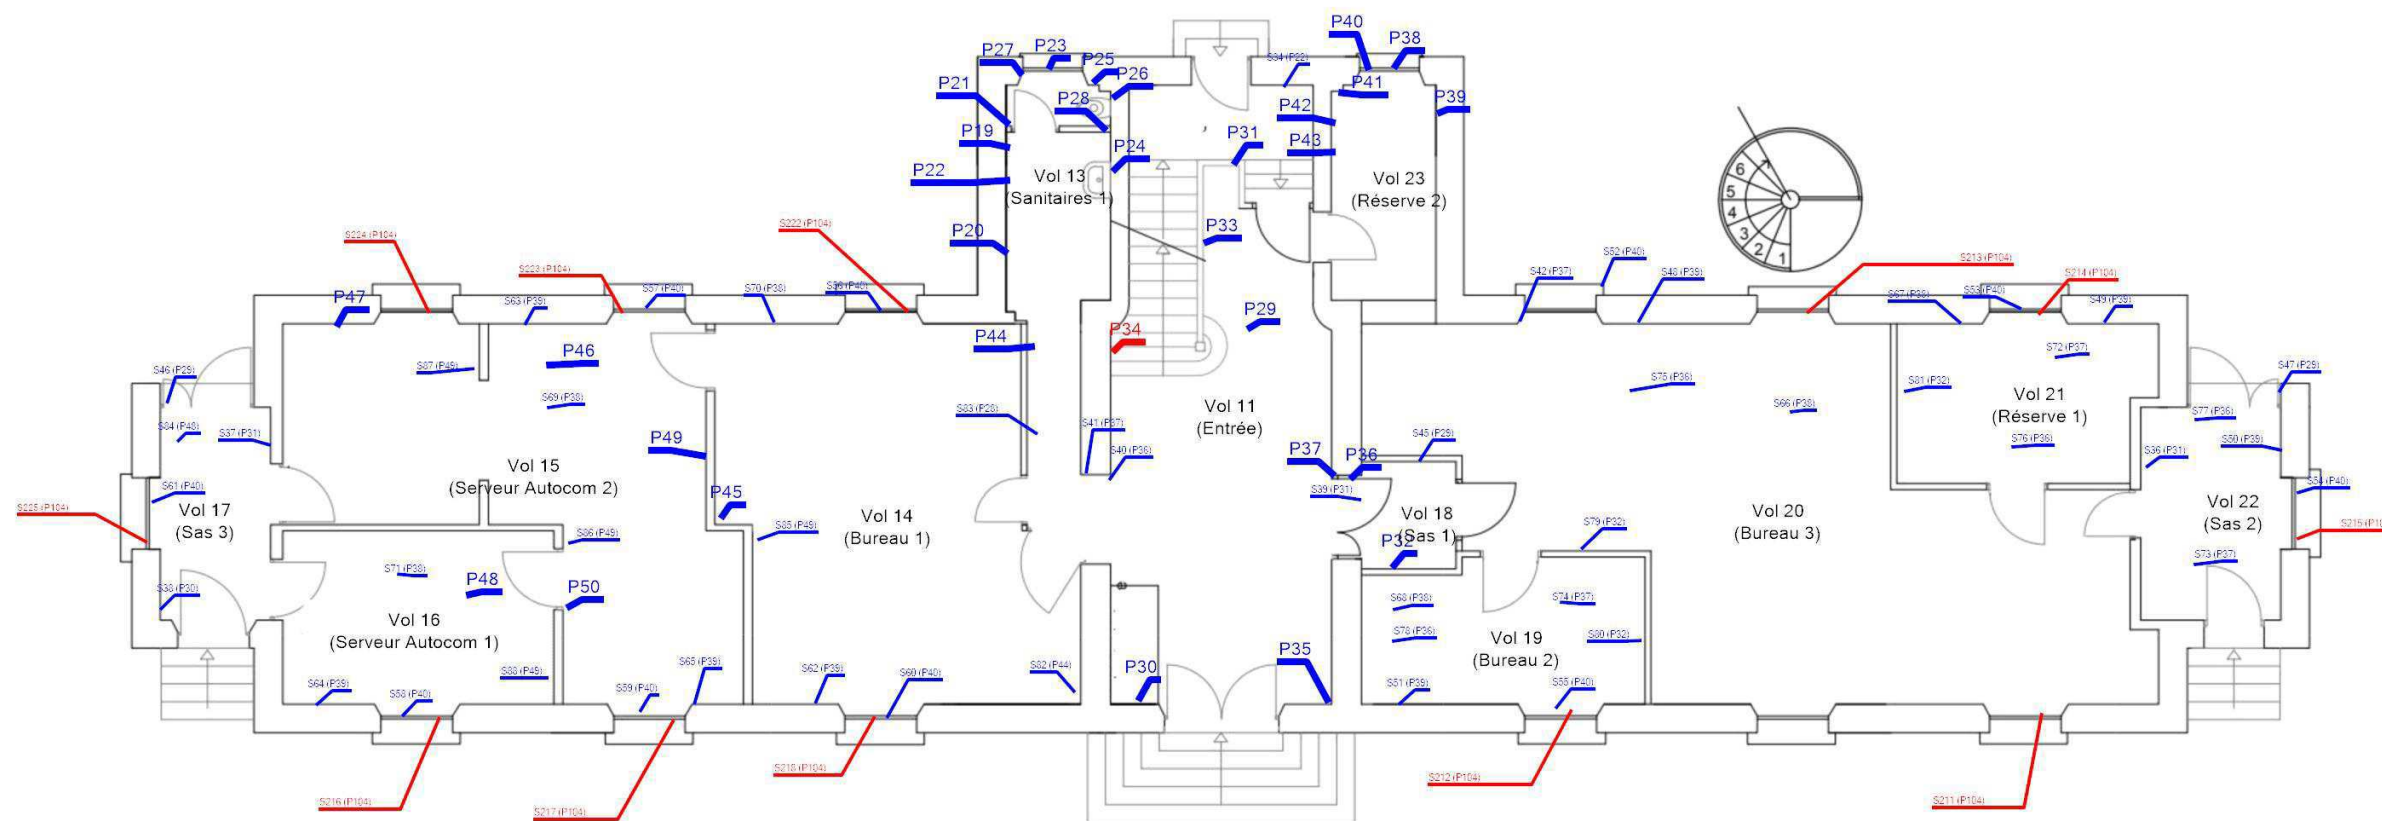

Adresse du bien

220 RUE FRANÇOIS MANSART
78370 PLAISIR

Désignation

démolition-Les Mélèzes

Date intervention

27/04/2026

Techniciens intervenant

VIALARD MAXIME


Légende



P104 : Joint Compriband



P34 : Colle / Plâtre - Dur / Effritable
- Blanc / Blanc

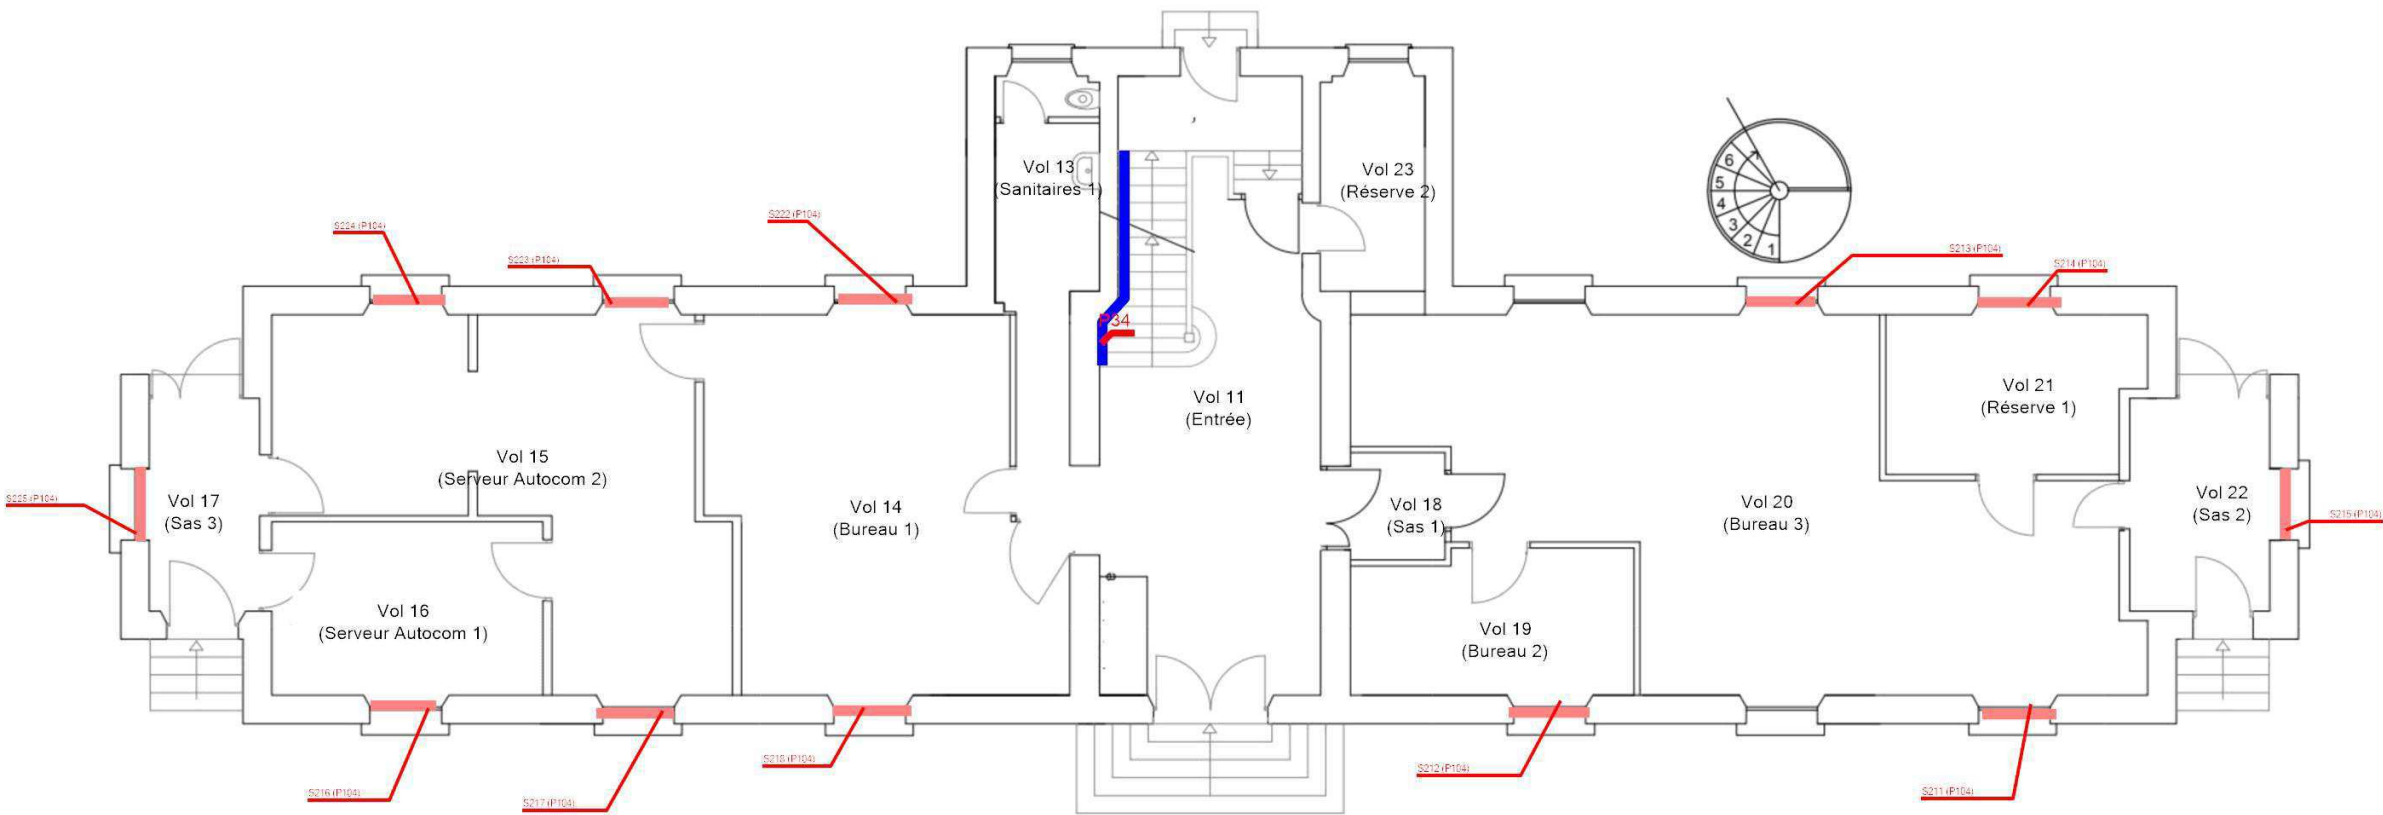

Adresse du bien

220 RUE FRANÇOIS MANSART
78370 PLAISIR

Désignation

démolition-Les Mélézes

Date intervention

27/04/2026

Technicien intervenant

VIALARD MAXIME


RDC - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002ER403173-2

Légende



P104 : Joint Compriband

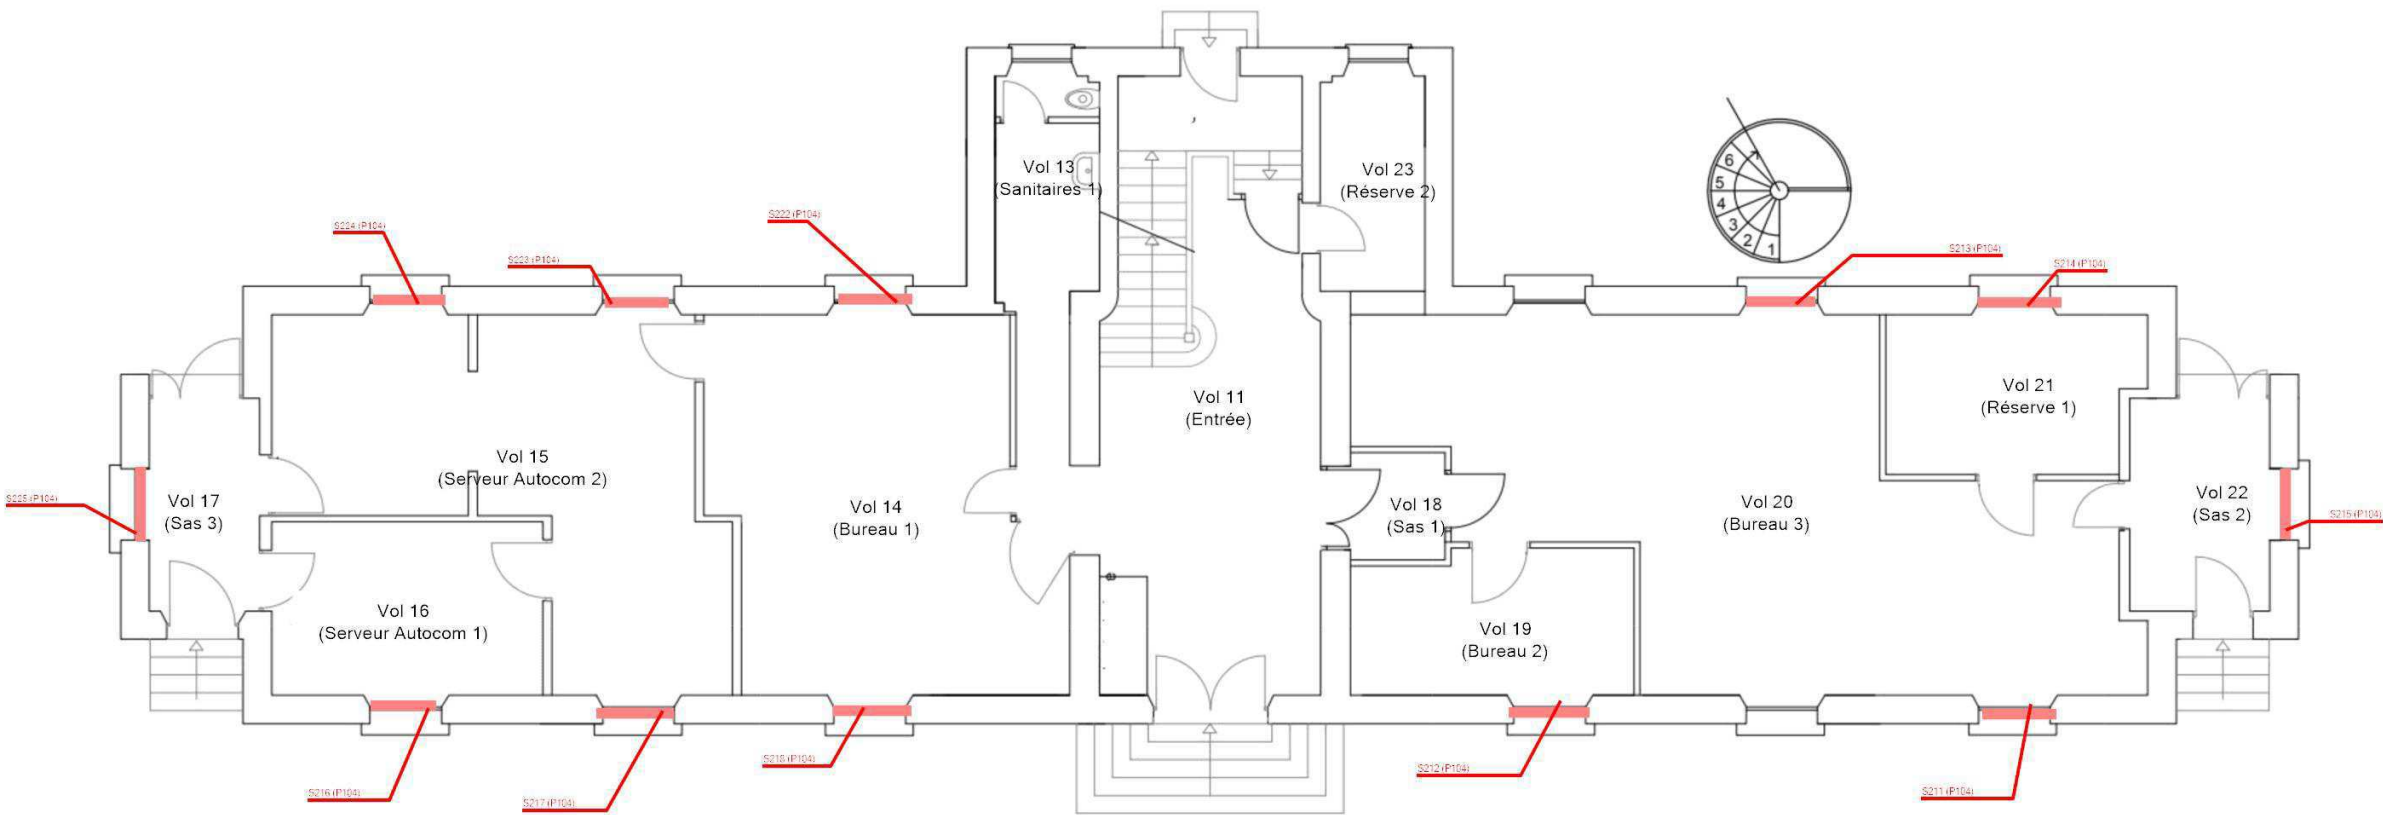

Adresse du bien

220 RUE FRANÇOIS MANSART
78370 PLAISIR

Désignation

démolition-Les Mélézes

Date intervention

27/04/2026

Technicien intervenant


VIALARD MAXIME

RDC - MPCA REVÊTEMENT DE MUR

Référence:
002ER403173-2

Légende

	P34 : Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Blanc / Blanc
---	--

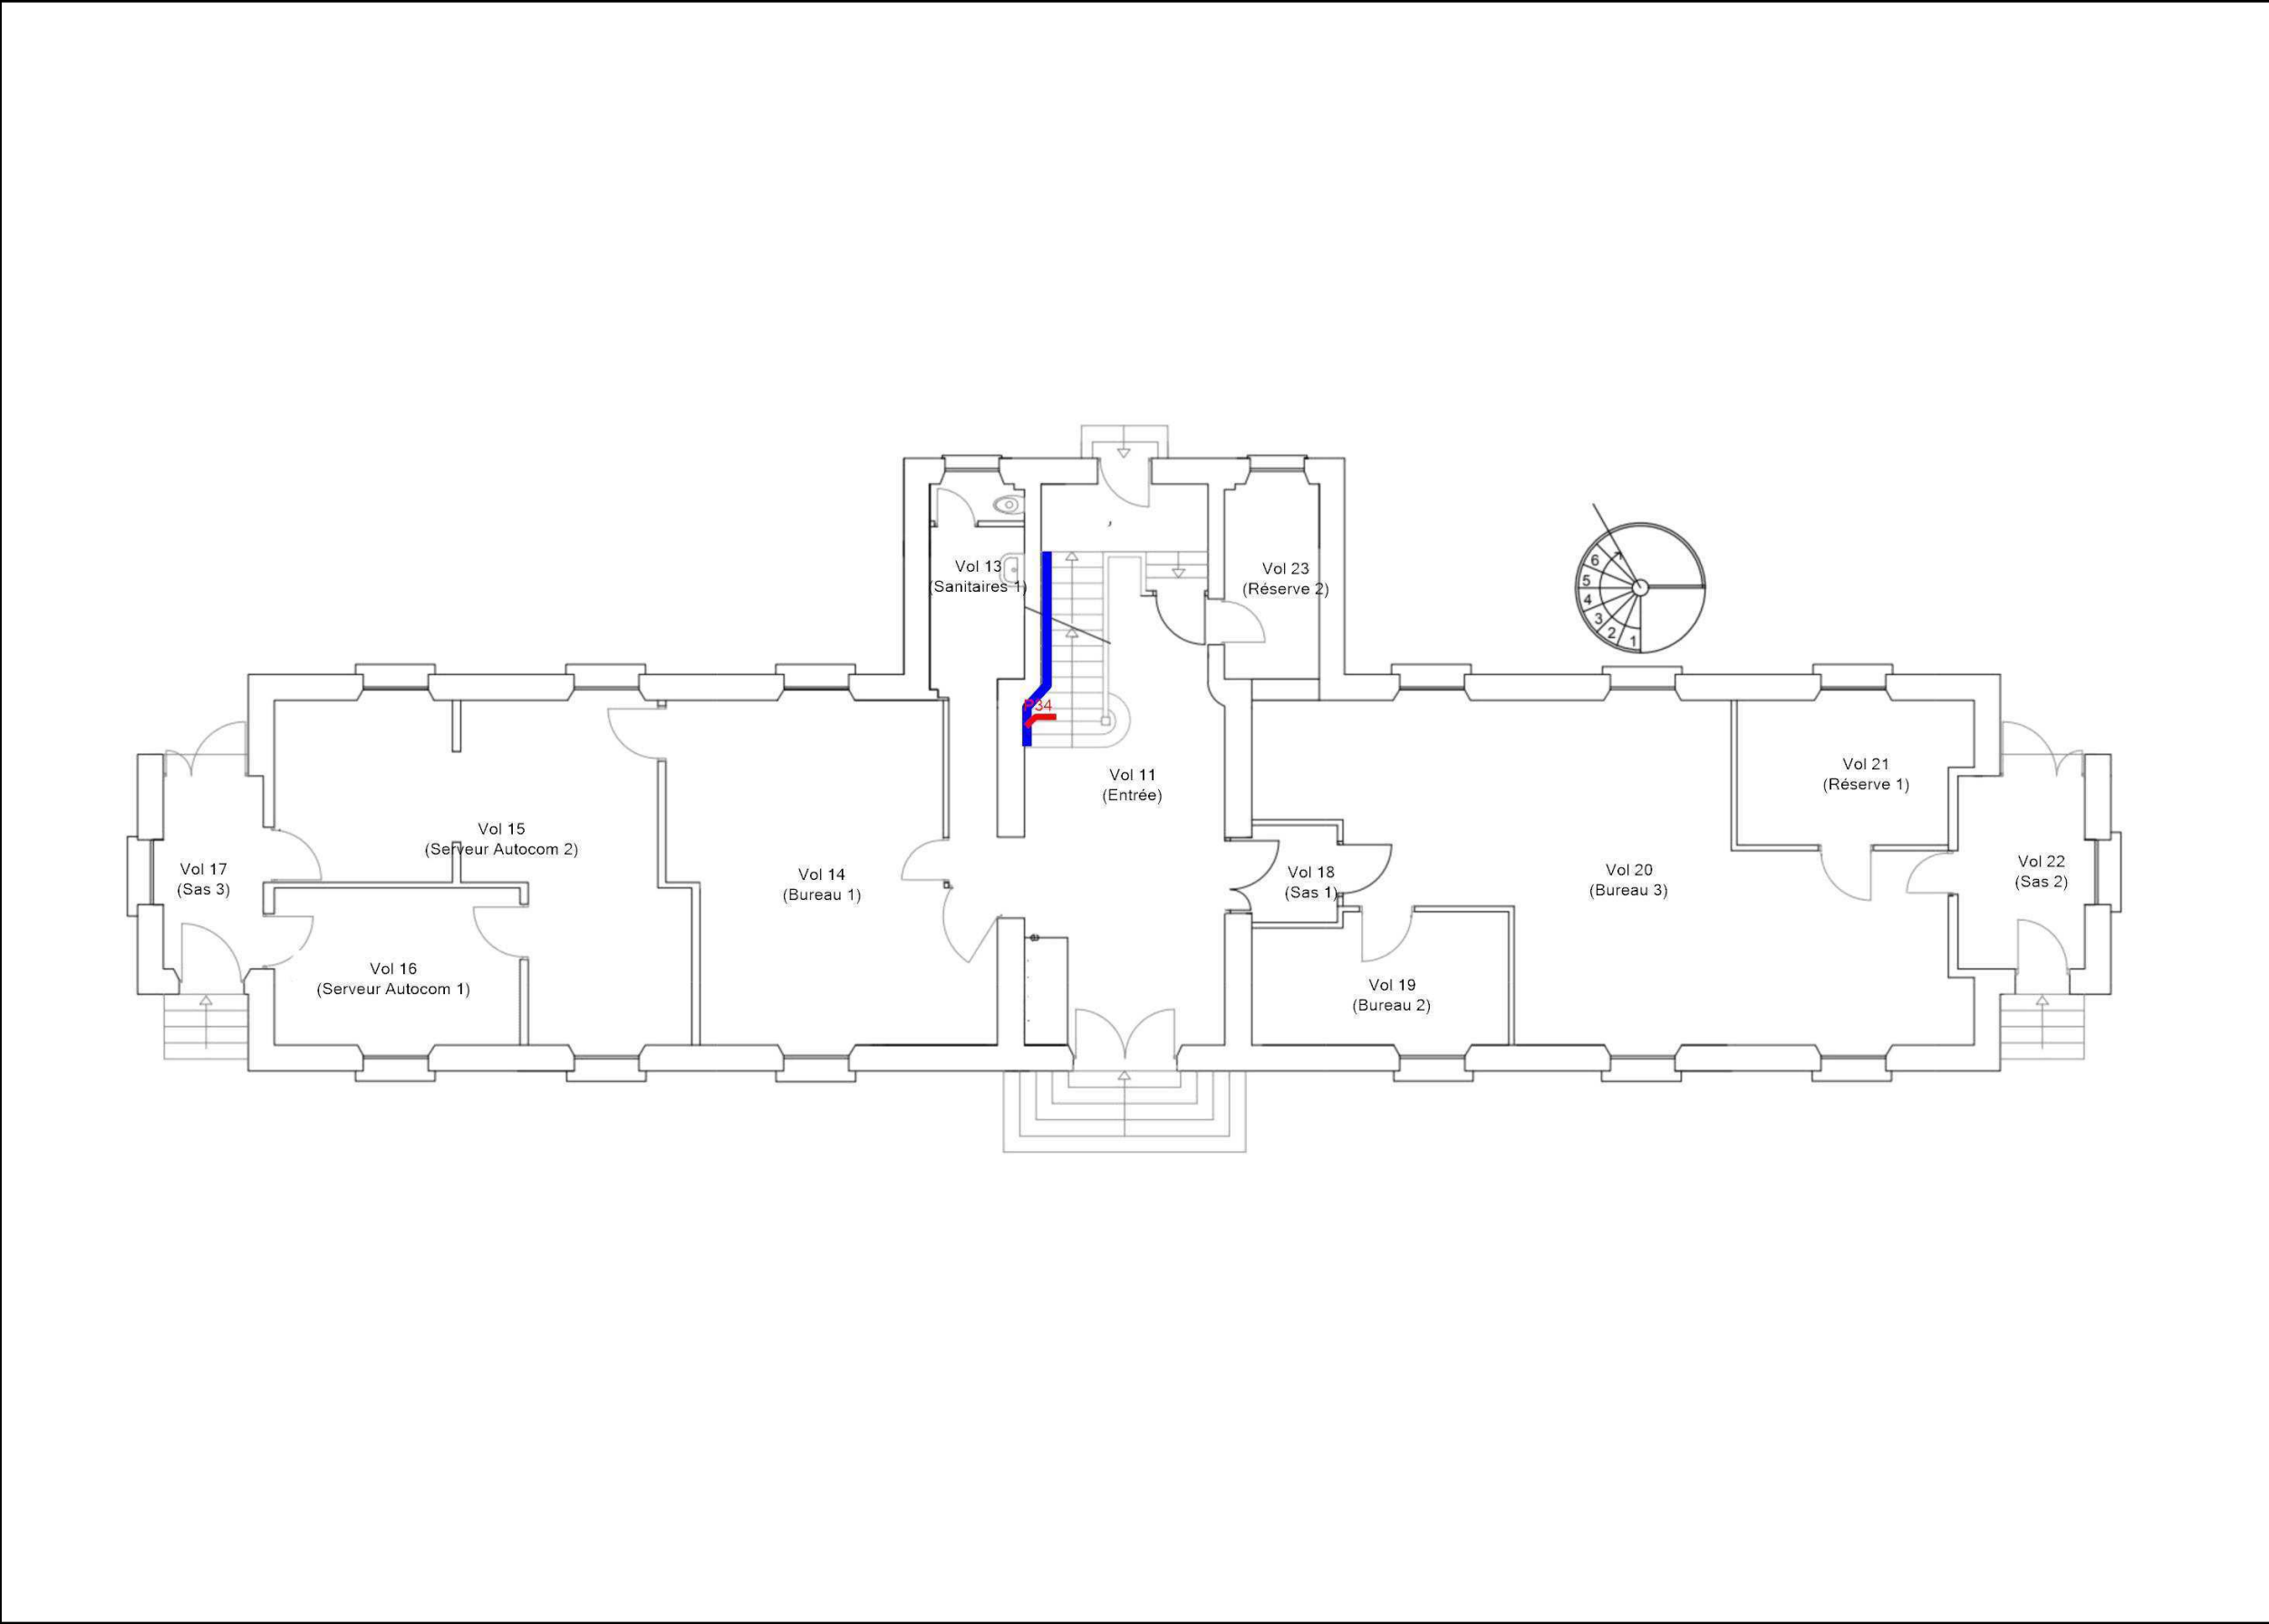

Adresse du bien

220 RUE FRANÇOIS MANSART
78370 PLAISIR

Désignation

démolition-Les Mélèzes

Date intervention

27/04/2026

Techniciens intervenant

VIALARD MAXIME	
----------------	--

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Légende

	Localisation d'un prélèvement positif
---	---------------------------------------

	Localisation d'un prélèvement négatif
---	---------------------------------------

	Localisation dun sondage négatif
---	----------------------------------

	Localisation dun sondage positif
---	----------------------------------

--	--

--	--

--	--

--	--


--	--

--	--

--	--

Technicien intervenant
VIALARD MAXIME

--	--

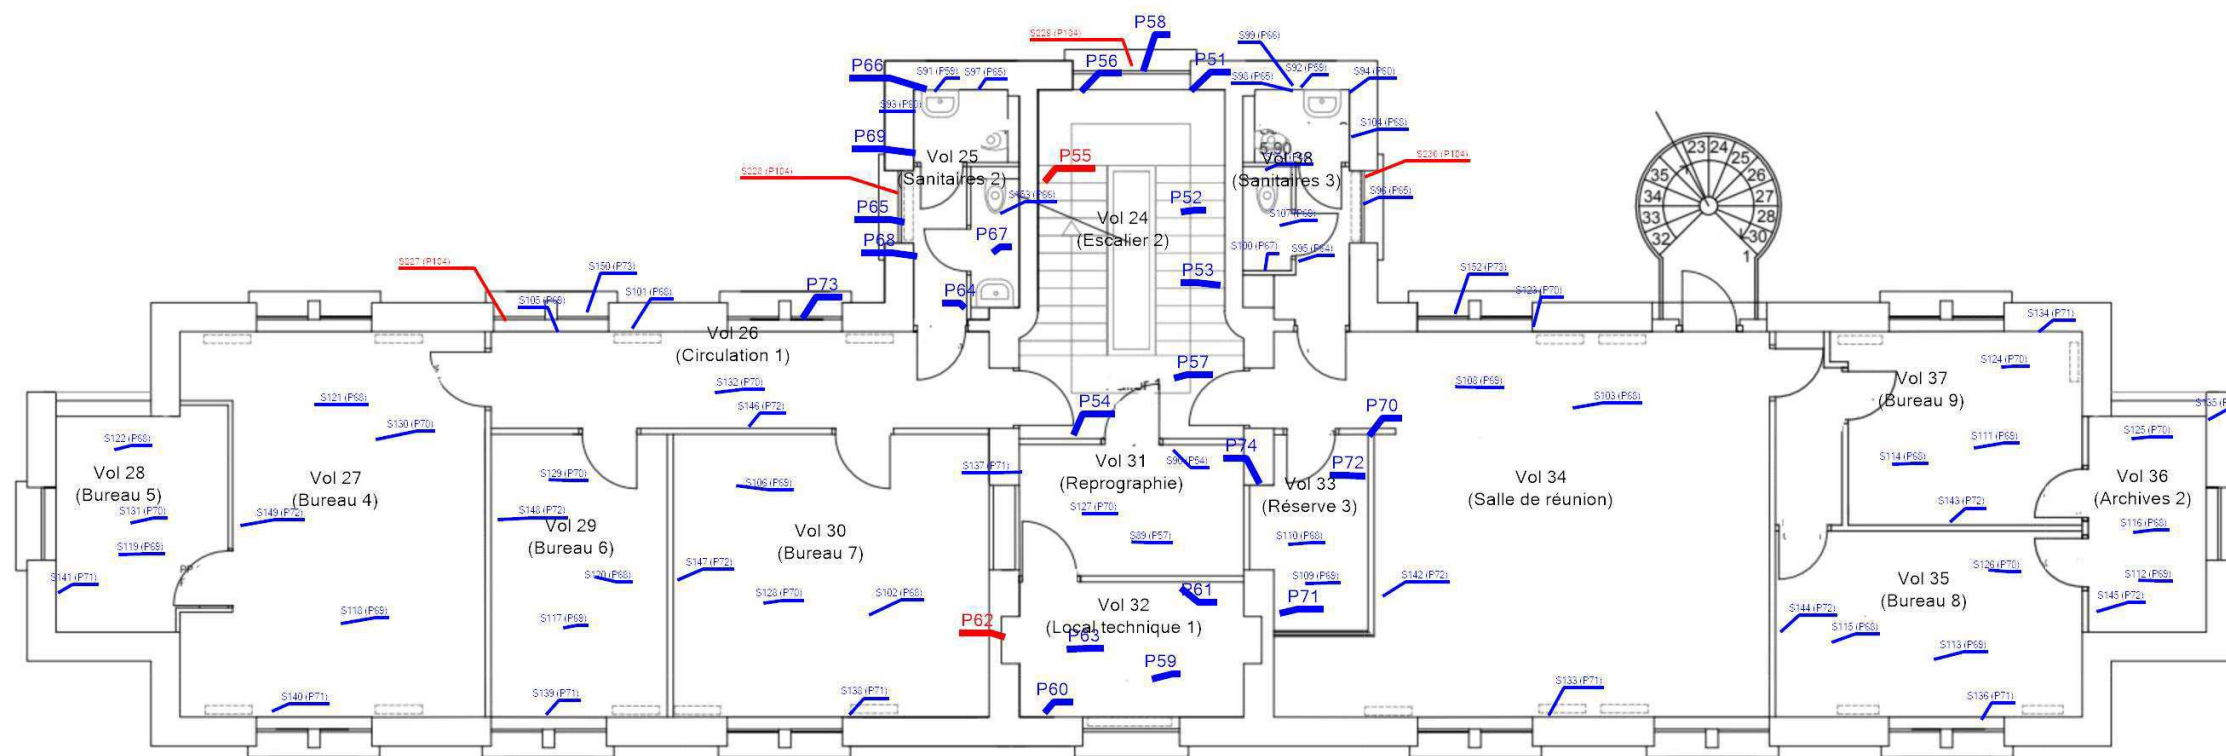

Adresse du bien

220 RUE FRANÇOIS MANSART
78370 PLAISIR

Désignation

démolition-Les Mélézes

Date intervention

	27/04/2026
--	------------

Techniciens intervenant

VIALARD MAXIME

Légende




P62 : Colle de carrelage (faïence)



P104 : Joint Compriband



P55 : Colle de carrelage (plinthe)

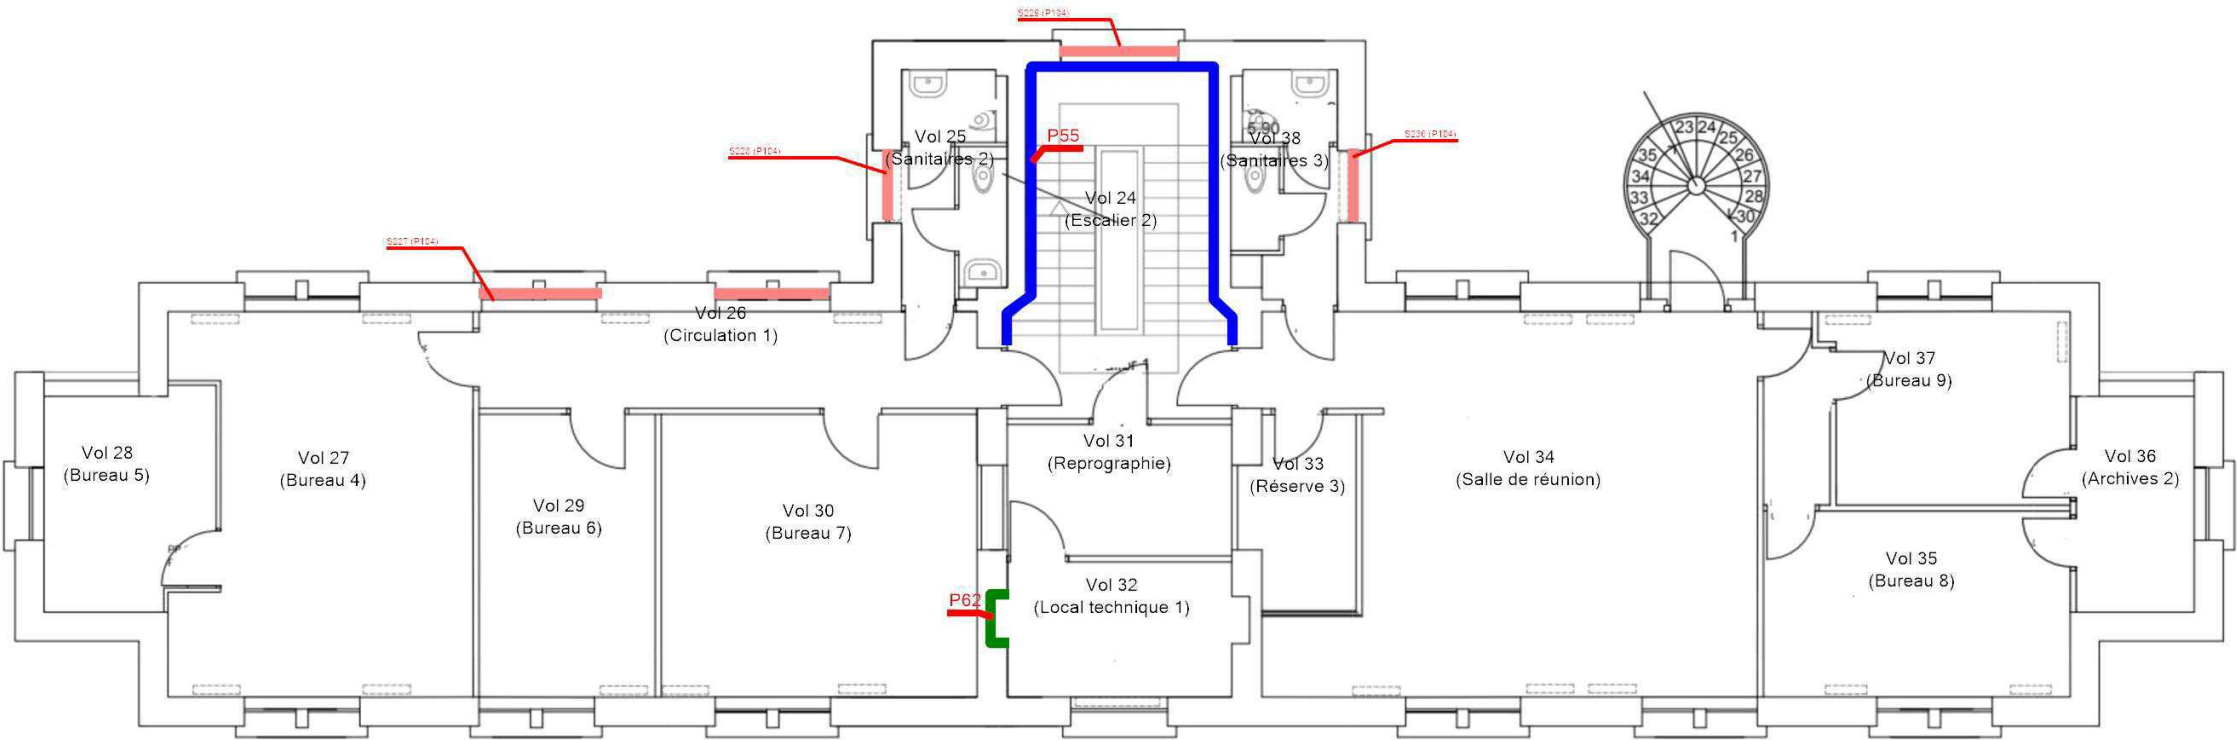

Adresse du bien

220 RUE FRANÇOIS MANSART
78370 PLAISIR

Désignation

démolition-Les Mélézes

Date intervention

27/04/2026

Technicien intervenant

VIALARD MAXIME


R+1 - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002ER403173-2

Légende



P104 : Joint Compriband

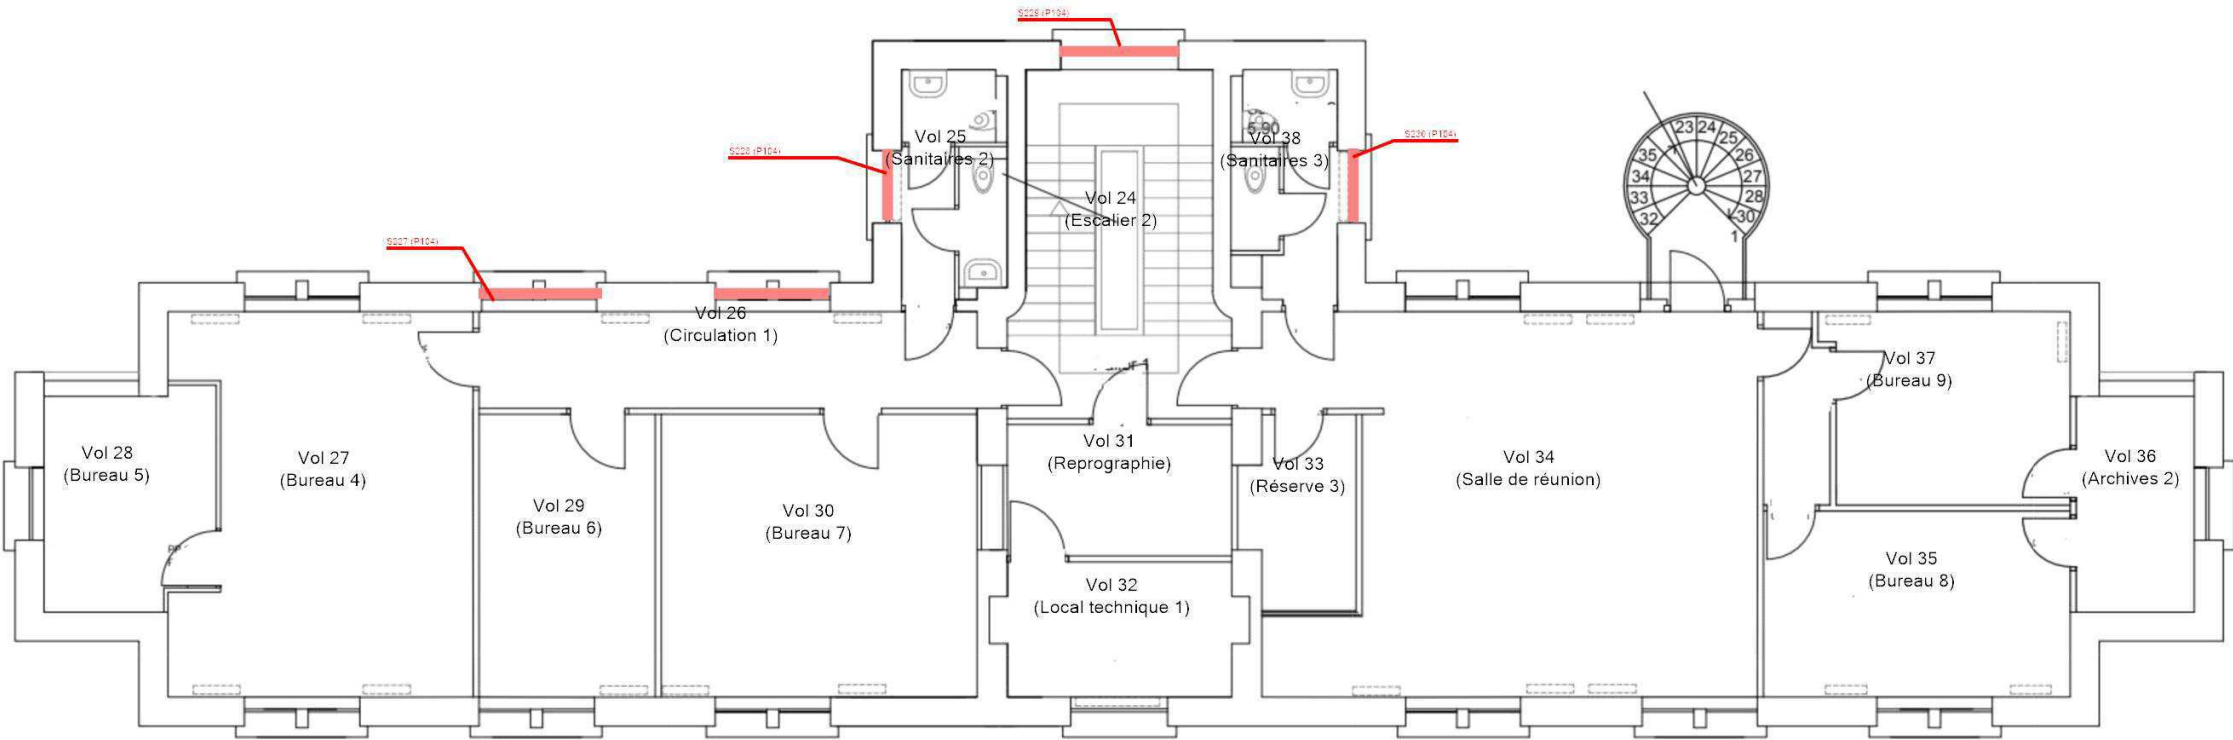

Adresse du bien

220 RUE FRANÇOIS MANSART
78370 PLAISIR

Désignation

démolition-Les Mélézes

Date intervention

27/04/2026


Technicien intervenant

VIALARD MAXIME

R+1 - MPCA REVÊTEMENT DE MUR

Référence:
002ER403173-2

Légende

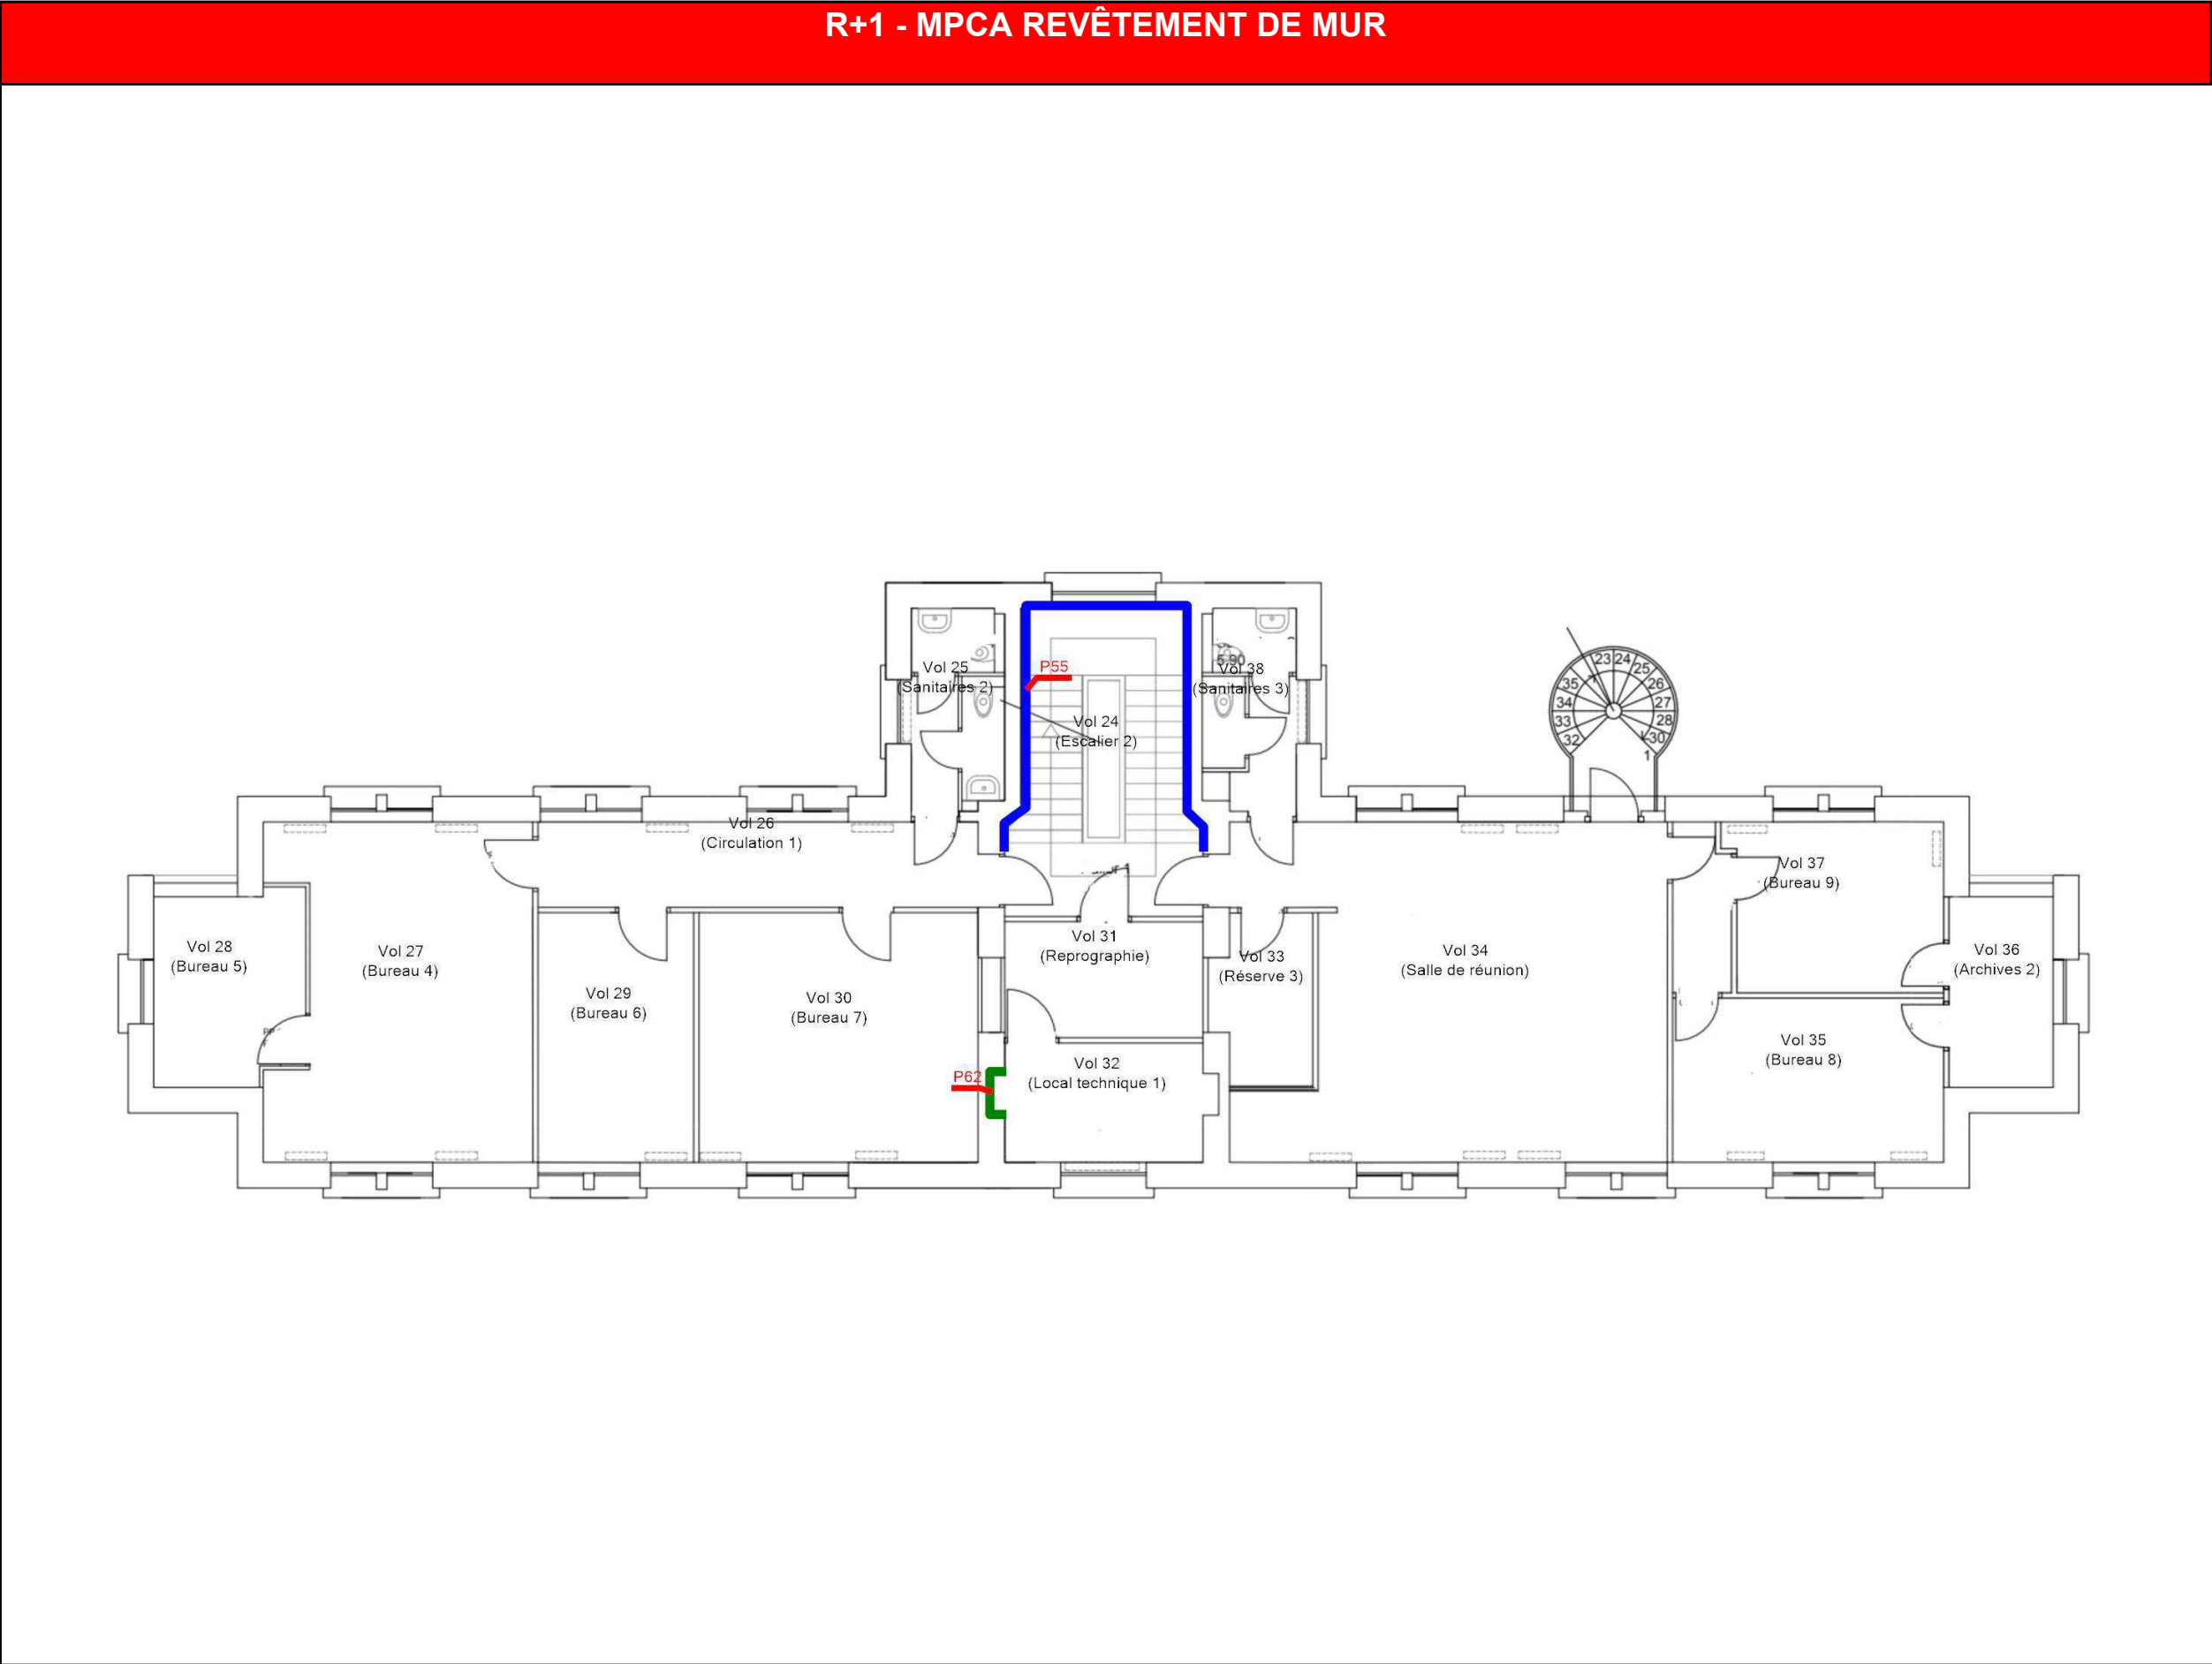

Adresse du bien

220 RUE FRANÇOIS MANSART
78370 PLAISIR

Désignation

démolition-Les Mélèzes

Date intervention

27/04/2026


Techniciens intervenant

VIALARD MAXIME


R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER403173-2


Légende



Localisation dun prélèvement positif




Localisation dun prélèvement négatif



Localisation dun sondage négatif



Localisation dun sondage positif

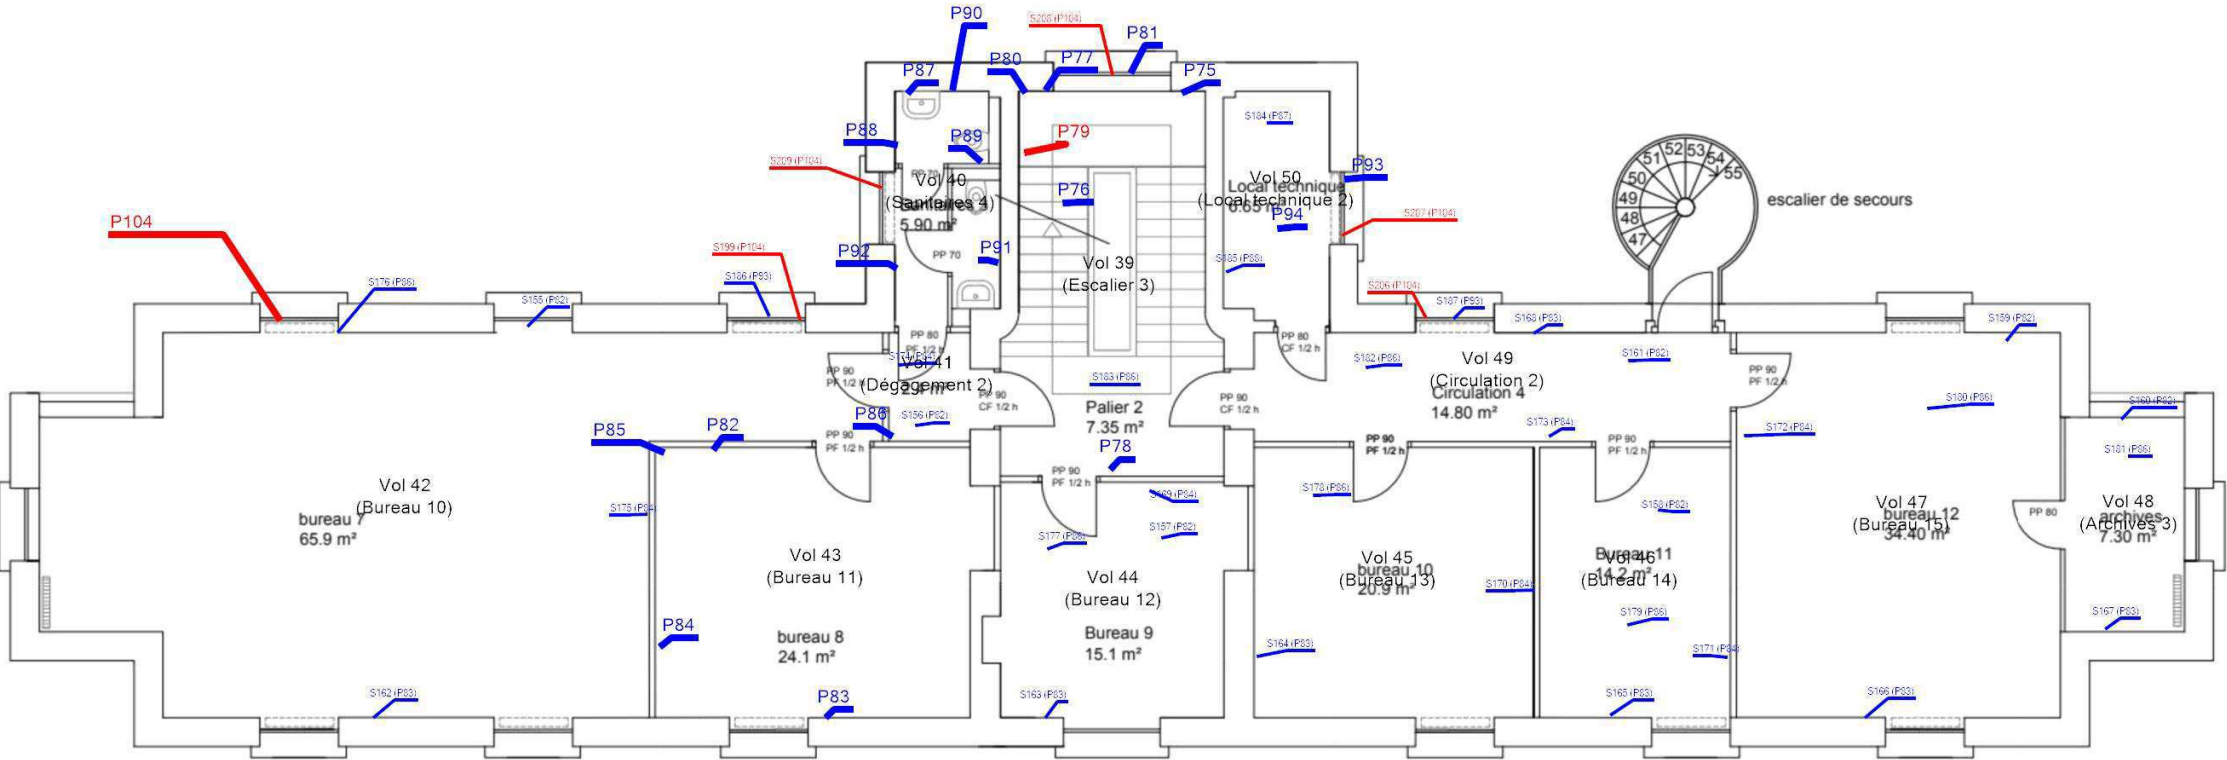

Adresse du bien
220 RUE FRANÇOIS MANSART
78370 PLAISIR

Désignation
démolition-Les Mélézes

Date intervention
27/04/2026

Technicien intervenant
VIALARD MAXIME


Légende



P104 : Joint Compriband



P79 : Colle de carrelage (plinthe)

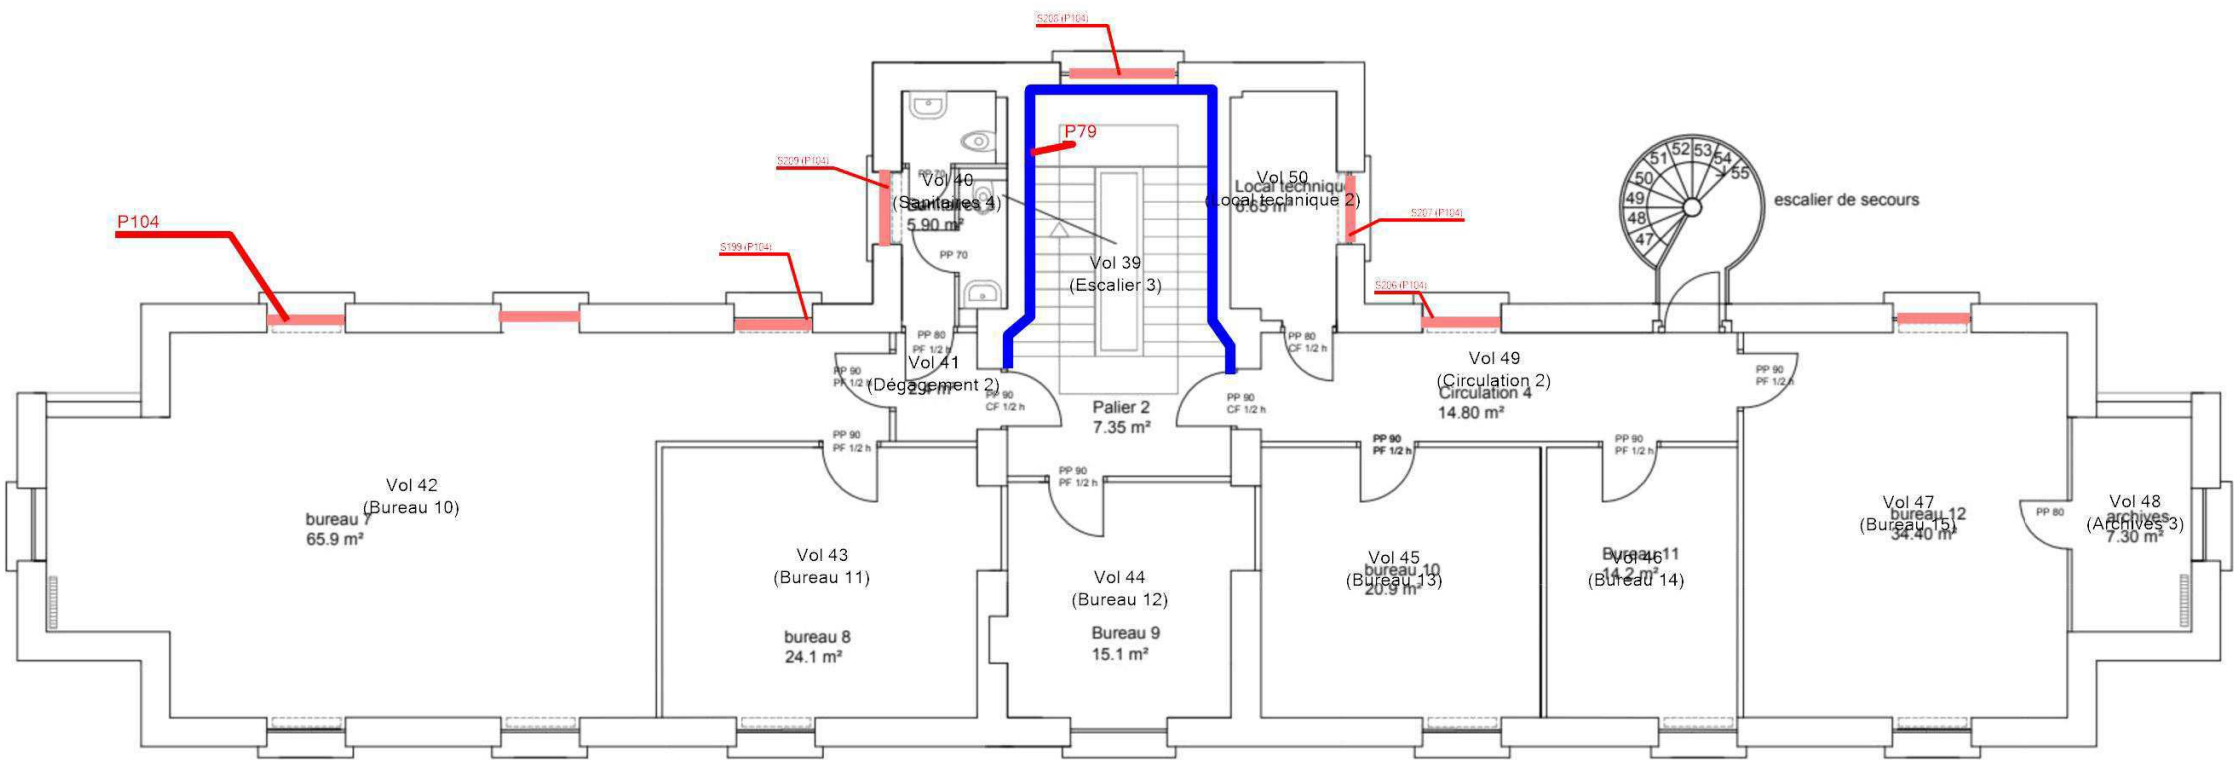

Adresse du bien

220 RUE FRANÇOIS MANSART
78370 PLAISIR

Désignation

démolition-Les Mélézes

Date intervention

27/04/2026

Technicien intervenant

VIALARD MAXIME


R+2 - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002ER403173-2

Légende



P104 : Joint Compriband

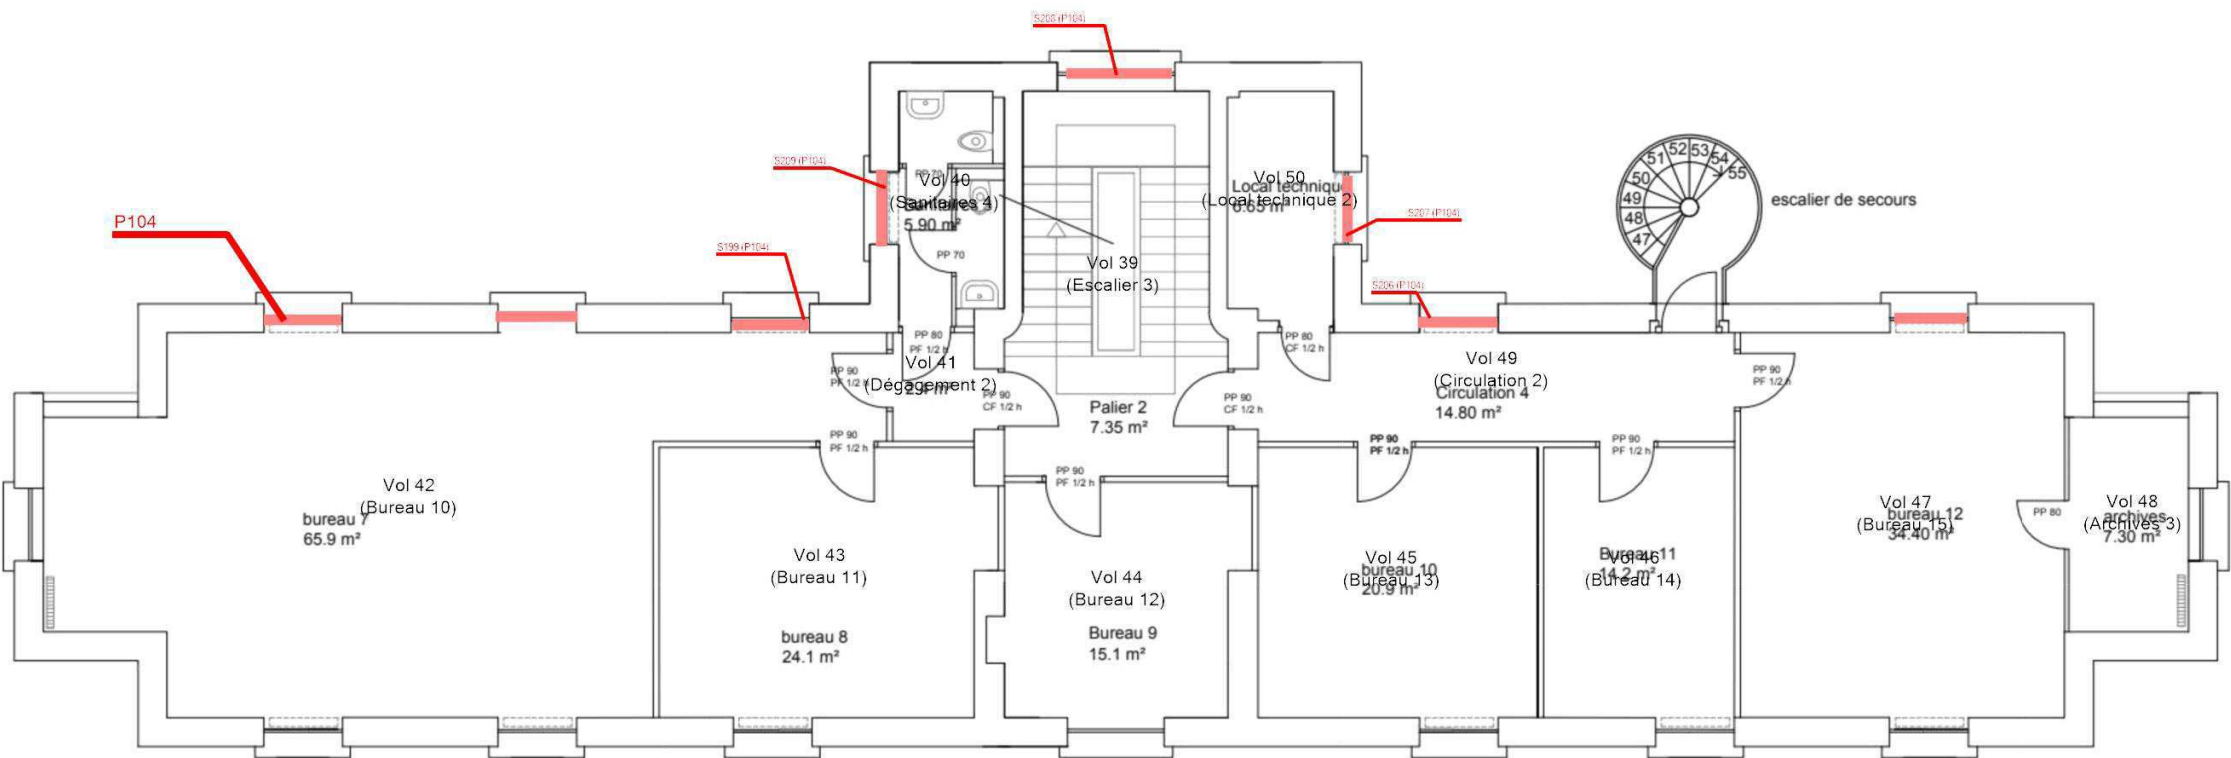

Adresse du bien

220 RUE FRANÇOIS MANSART
78370 PLAISIR

Désignation

démolition-Les Mélézes

Date intervention

27/04/2026


Technicien intervenant

VIALARD MAXIME

R+2 - MPCA REVÊTEMENT DE MUR

Référence:
002ER403173-2

	P79 : Colle de carrelage (plinthe)
---	------------------------------------

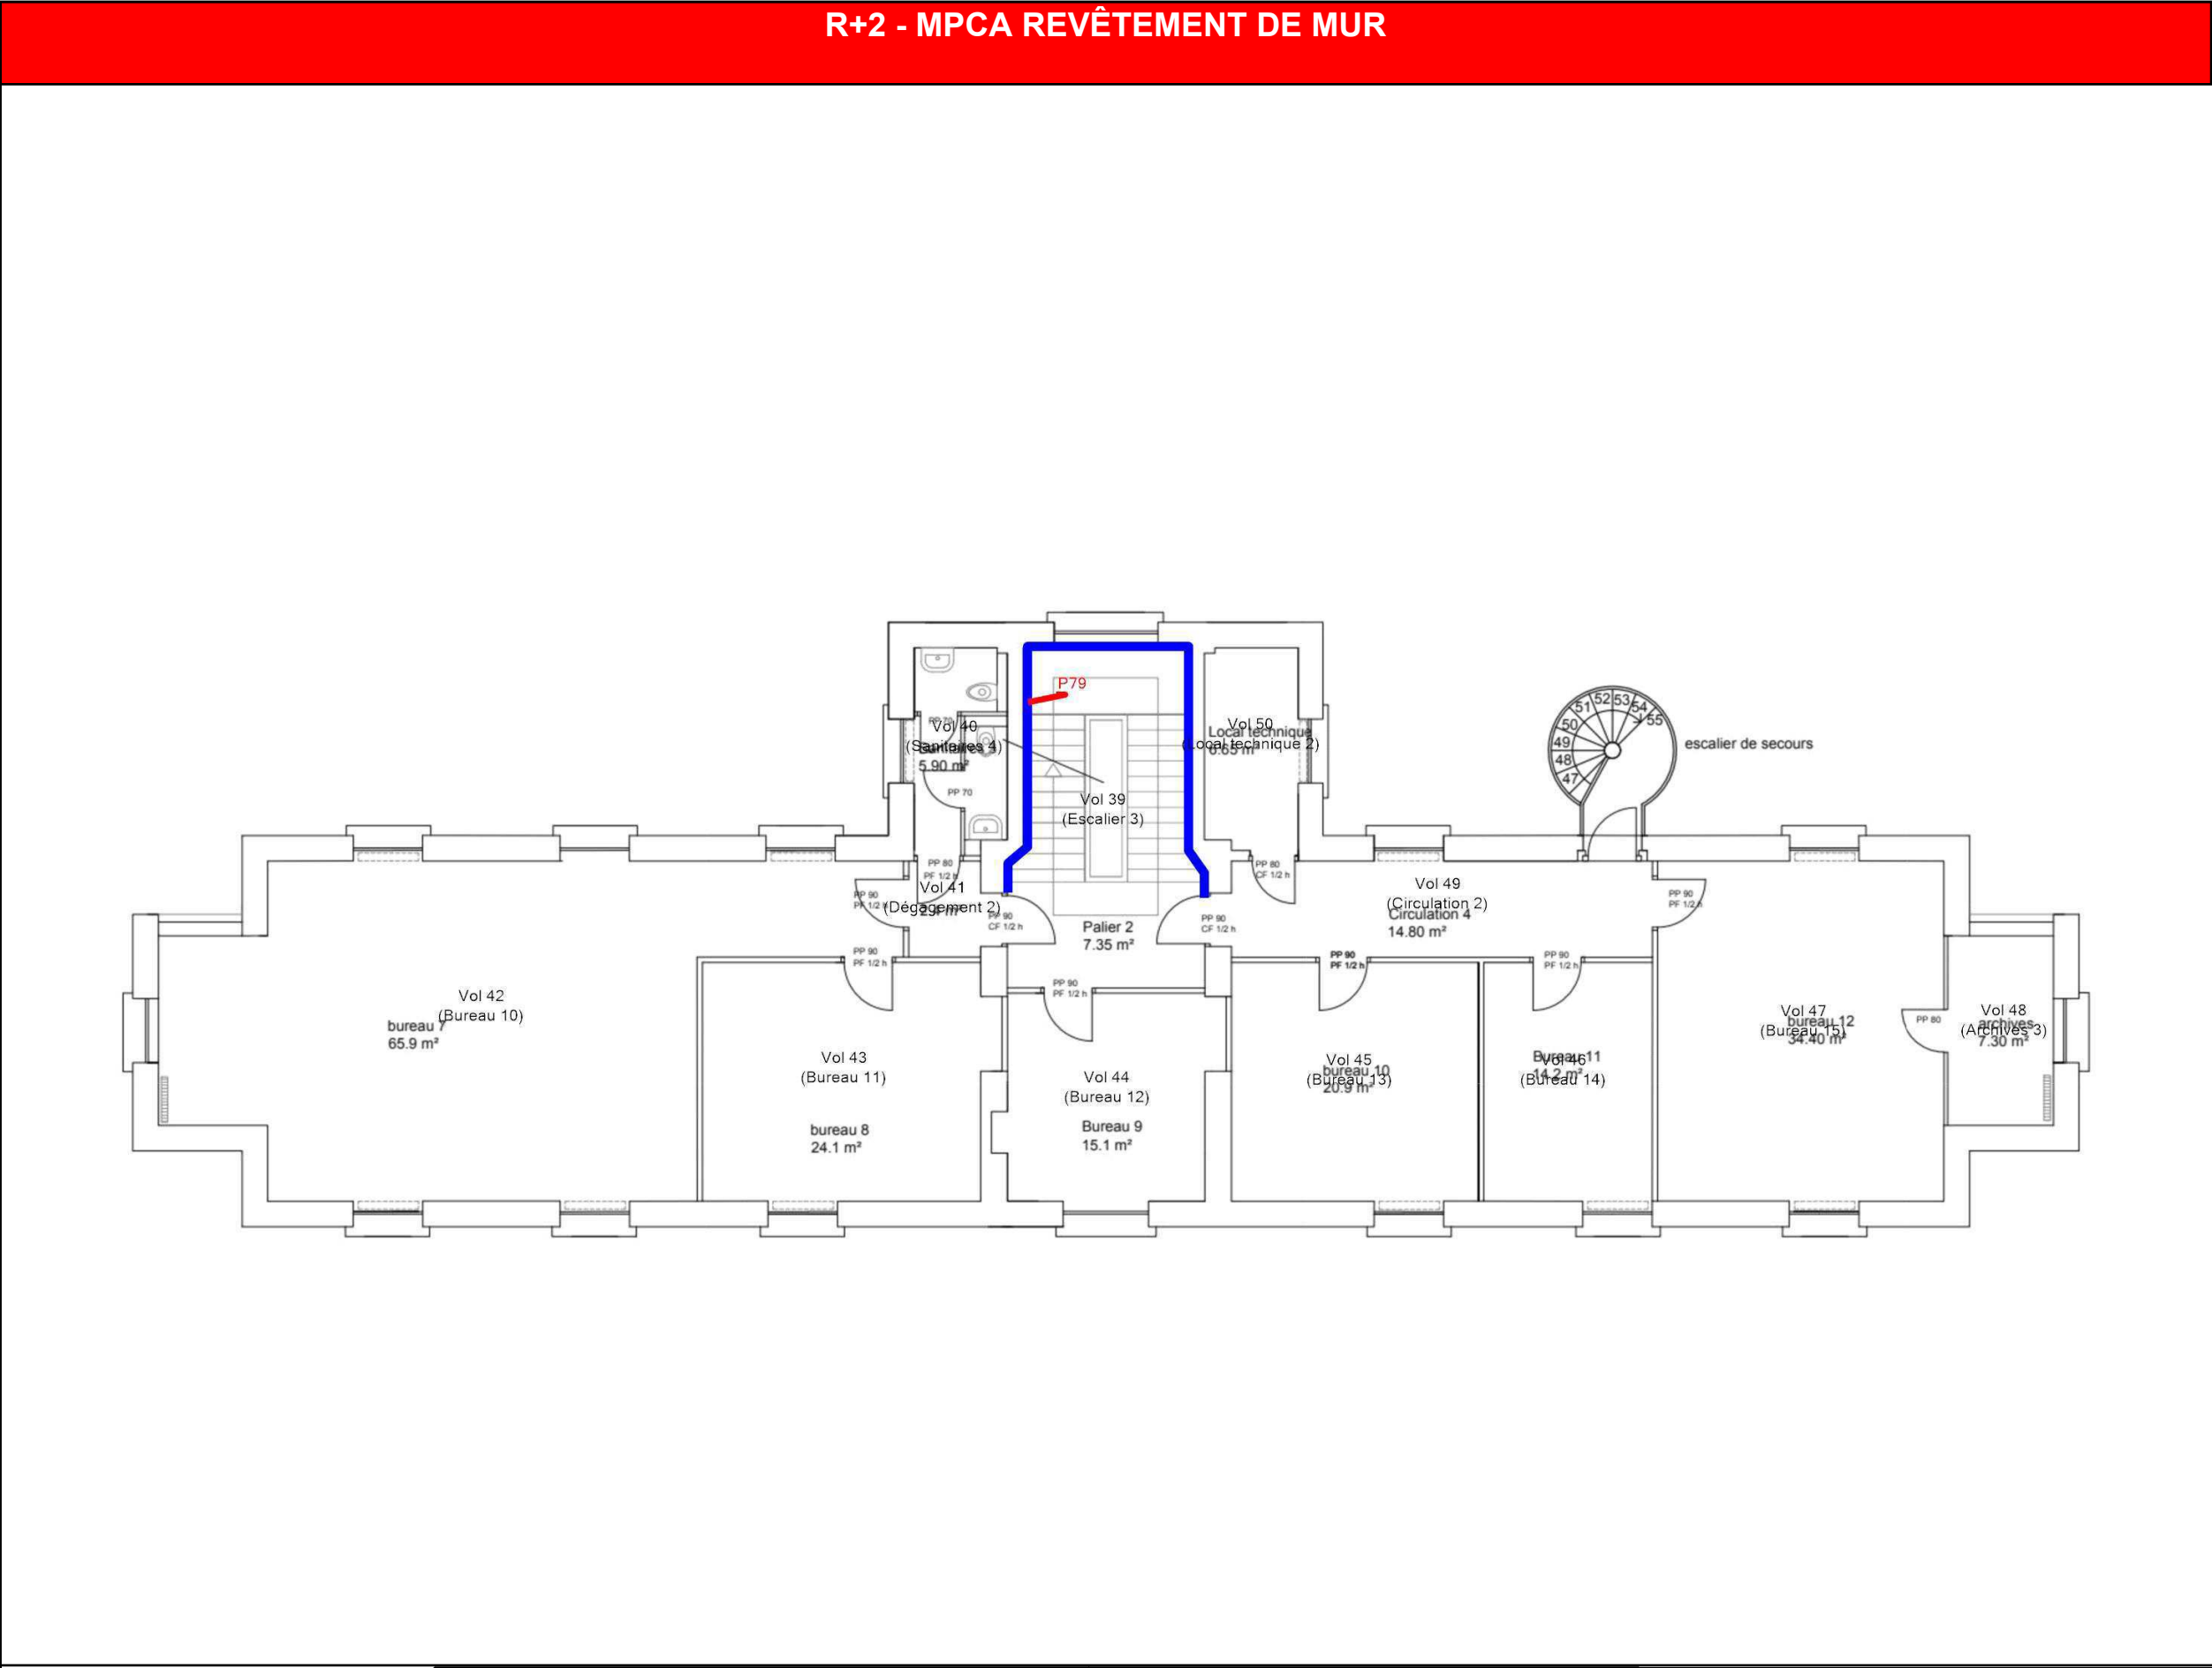

Adresse du bien	

220 RUE FRANÇOIS MANSART
78370 PLAISIR

Désignation


démolition-Les Mélèzes

Date intervention

27/04/2026

Techniciens intervenant

VIALARD MAXIME

R+3 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002ER403173-2
				Légende
				 P Localisation dun prélèvement négatif
				 S Localisation dun sondage négatif
				 S Localisation dun sondage positif
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	220 RUE FRANÇOIS MANSART 78370 PLAISIR	démolition-Les Mélézes	27/04/2026	VIALARD MAXIME


Légende



P104 : Joint Compriband



P79 : Colle de carrelage (plinthe)

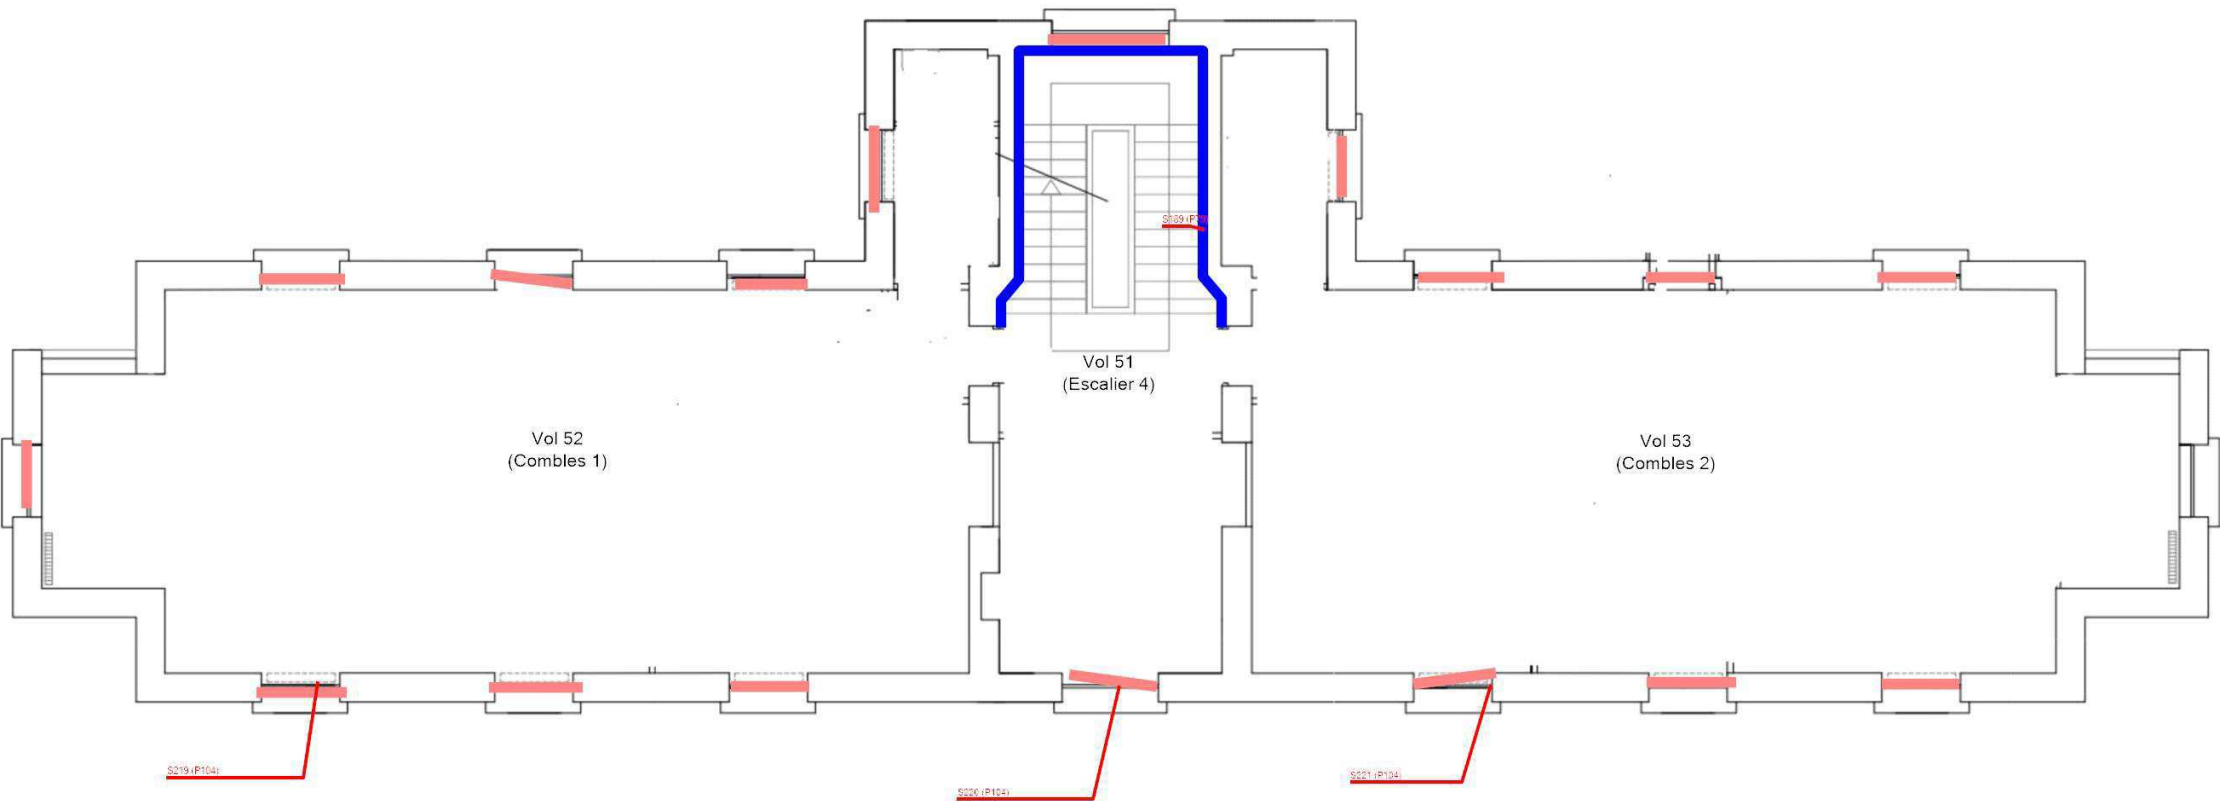

Adresse du bien

220 RUE FRANÇOIS MANSART
78370 PLAISIR

Désignation

démolition-Les Mélézes

Date intervention

27/04/2026


Technicien intervenant

VIALARD MAXIME

Légende



P104 : Joint Compriband

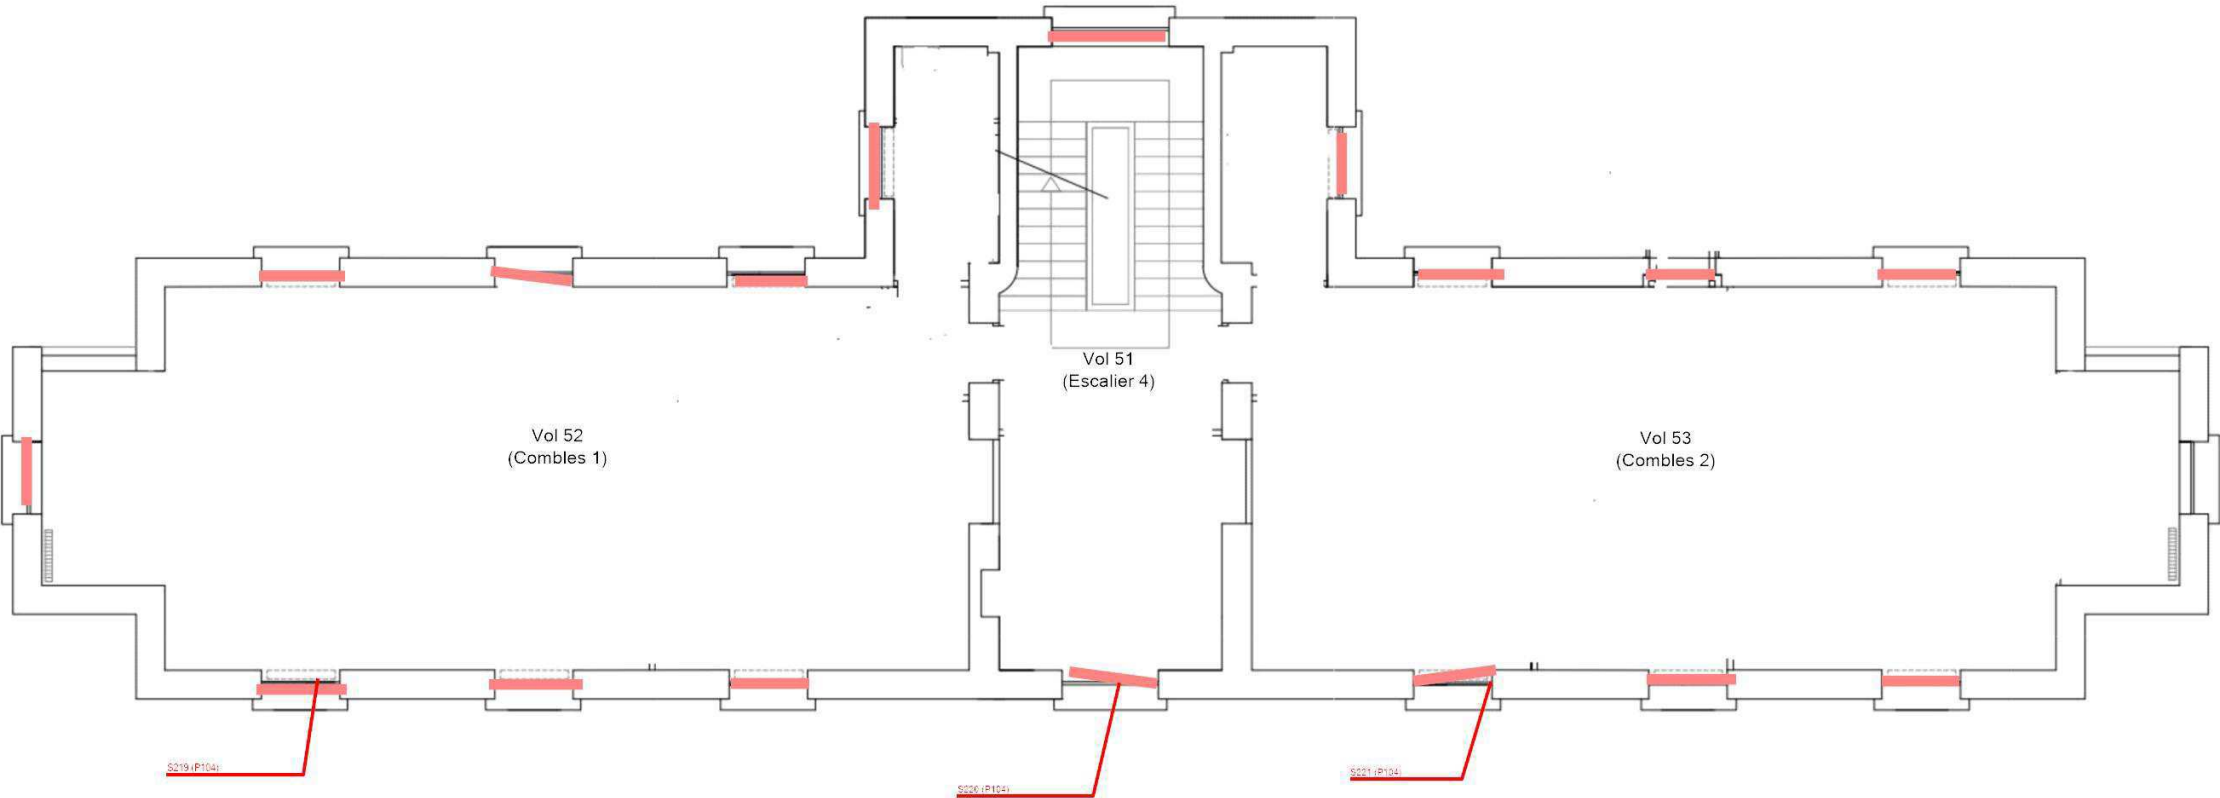

Adresse du bien

220 RUE FRANÇOIS MANSART
78370 PLAISIR

Désignation

démolition-Les Mélézes


Date intervention

27/04/2026





Technicien intervenant

VIALARD MAXIME

Légende	
	P79 : Colle de carrelage (plinthe)

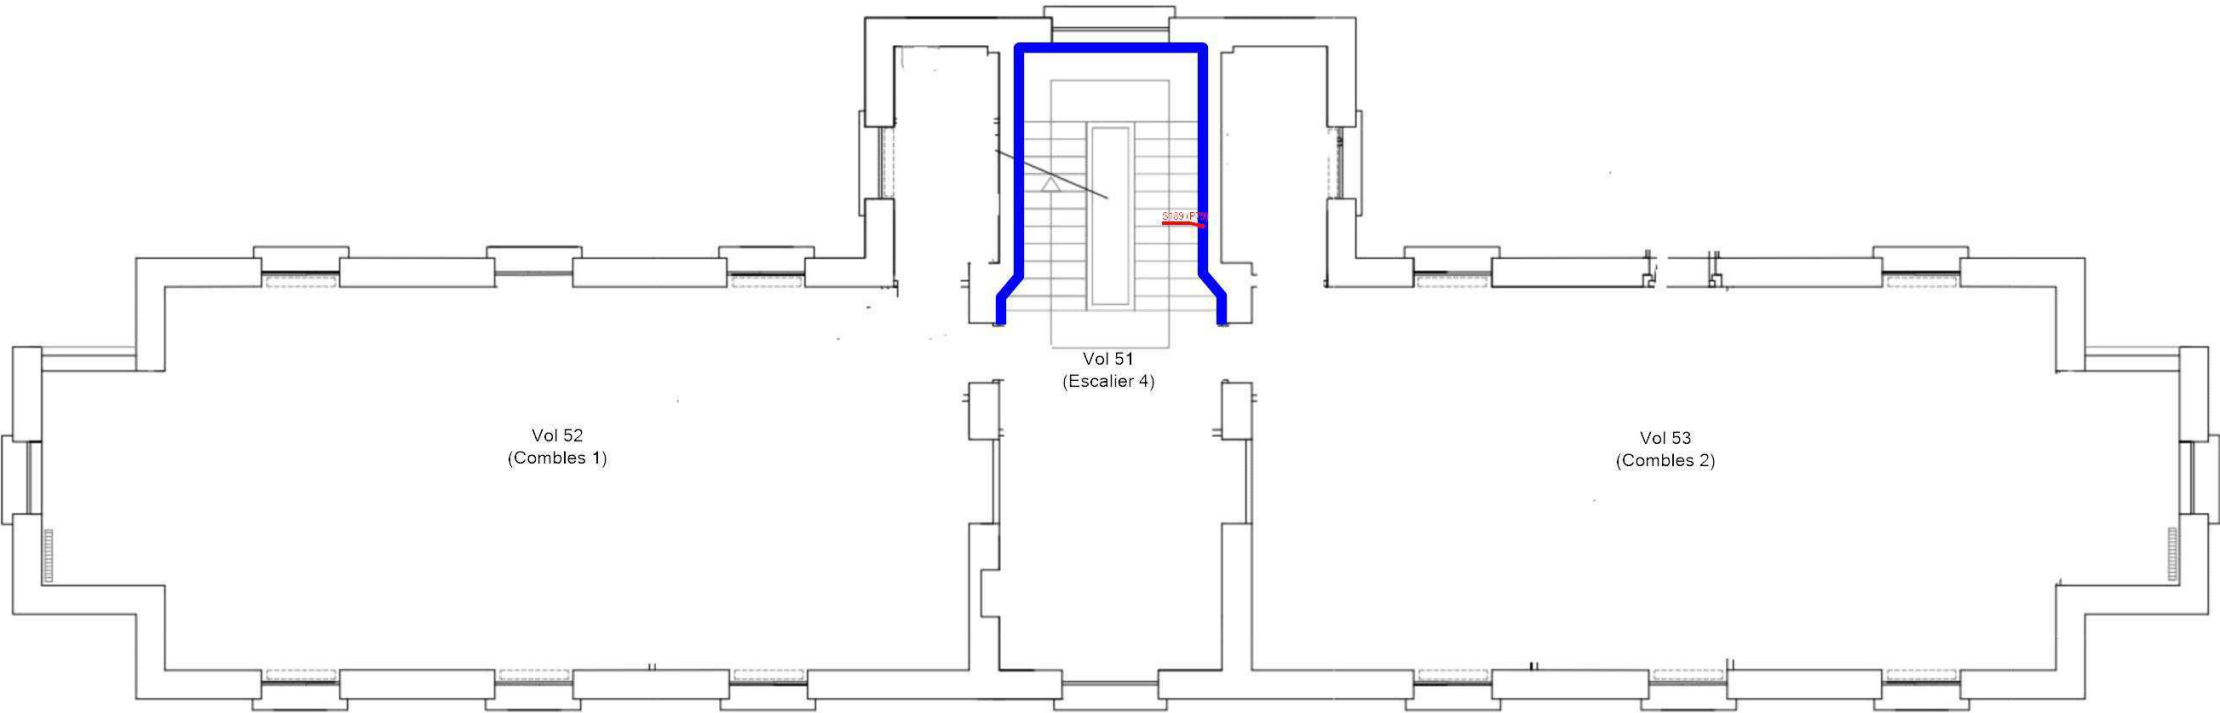


	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	220 RUE FRANÇOIS MANSART 78370 PLAISIR	démolition-Les Mélézes	27/04/2026	VIALARD MAXIME

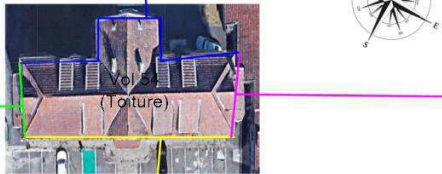EXTERIEUR - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002ER403173-2
				Légende
				 P Localisation dun prélèvement négatif
				 S Localisation dun sondage négatif
				 S Localisation dun sondage positif
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	220 RUE FRANÇOIS MANSART 78370 PLAISIR	démolition-Les Mélèzes	27/04/2026	VIALARD MAXIME

Légende




S194: Mitron

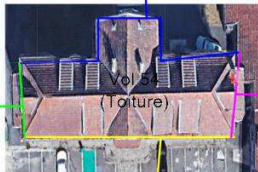

Légende



S194: Mitron

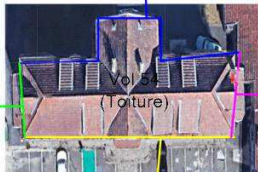

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	220 RUE FRANÇOIS MANSART 78370 PLAISIR	démolition-Les Mélézes	27/04/2026	VIALARD MAXIME

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002ER403173 n°97 - 1 (P97)	Exterieur - Vol 58 (Façade 4)	Prélèvement négatif
002ER403173 n°98 - 1 (P98)	Exterieur - Vol 58 (Façade 4)	Prélèvement négatif
002ER403173 n°99 - 1 (P99)	Exterieur - Vol 55 (Façade 1)	Prélèvement négatif
002ER403173 n°100 - 1 (P100)	Exterieur - Vol 56 (Façade 2)	Prélèvement négatif
002ER403173 n°101 - 1 (P101)	Exterieur - Vol 56 (Façade 2)	Prélèvement négatif
002ER403173 n°102 - 1 (P102)	Exterieur - Vol 56 (Façade 2)	Prélèvement négatif
002ER403173 n°103 - 1 (P103)	Exterieur - Vol 58 (Façade 4)	Prélèvement négatif
S194 - 1 (S194)	Exterieur - Vol 57 (Façade 3)	Présence sur marquage du matériau
002ER403173 n°51 - 1 (P51)	R+1 - Vol 24 (Escalier 2)	Prélèvement négatif
002ER403173 n°52 - 1 (P52)	R+1 - Vol 24 (Escalier 2)	Prélèvement négatif
002ER403173 n°53 - 1 (P53)	R+1 - Vol 24 (Escalier 2)	Prélèvement négatif
002ER403173 n°54 - 1 (P54)	R+1 - Vol 24 (Escalier 2)	Prélèvement négatif
002ER403173 n°55 - 1 (P55)	R+1 - Vol 24 (Escalier 2)	Prélèvement positif
002ER403173 n°56 - 1 (P56)	R+1 - Vol 24 (Escalier 2)	Prélèvement négatif
002ER403173 n°57 - 1 (P57)	R+1 - Vol 24 (Escalier 2)	Prélèvement négatif
002ER403173 n°58 - 1 (P58)	R+1 - Vol 24 (Escalier 2)	Prélèvement négatif
002ER403173 n°59 - 1 (P59)	R+1 - Vol 32 (Local technique 1)	Prélèvement négatif
002ER403173 n°60 - 1 (P60)	R+1 - Vol 32 (Local technique 1)	Prélèvement négatif
002ER403173 n°61 - 1 (P61)	R+1 - Vol 32 (Local technique 1)	Prélèvement négatif
002ER403173 n°62 - 1 (P62)	R+1 - Vol 32 (Local technique 1)	Prélèvement positif
002ER403173 n°63 - 1 (P63)	R+1 - Vol 32 (Local technique 1)	Prélèvement négatif
002ER403173 n°64 - 1 (P64)	R+1 - Vol 25 (Sanitaires 2)	Prélèvement négatif
002ER403173 n°65 - 1 (P65)	R+1 - Vol 25 (Sanitaires 2)	Prélèvement négatif
002ER403173 n°66 - 1 (P66)	R+1 - Vol 25 (Sanitaires 2)	Prélèvement négatif
002ER403173 n°67 - 1 (P67)	R+1 - Vol 25 (Sanitaires 2)	Prélèvement négatif
002ER403173 n°68 - 1 (P68)	R+1 - Vol 25 (Sanitaires 2)	Prélèvement négatif
002ER403173 n°69 - 1 (P69)	R+1 - Vol 25 (Sanitaires 2)	Prélèvement négatif

002ER403173 n°70 - 1 (P70)	R+1 - Vol 33 (Réserve 3)	Prélèvement négatif
002ER403173 n°71 - 1 (P71)	R+1 - Vol 33 (Réserve 3)	Prélèvement négatif
002ER403173 n°72 - 1 (P72)	R+1 - Vol 33 (Réserve 3)	Prélèvement négatif
002ER403173 n°73 - 1 (P73)	R+1 - Vol 26 (Circulation 1)	Prélèvement négatif
002ER403173 n°74 - 1 (P74)	R+1 - Vol 33 (Réserve 3)	Prélèvement négatif
002ER403173 n°75 - 1 (P75)	R+2 - Vol 39 (Escalier 3)	Prélèvement négatif
002ER403173 n°76 - 1 (P76)	R+2 - Vol 39 (Escalier 3)	Prélèvement négatif
002ER403173 n°77 - 1 (P77)	R+2 - Vol 39 (Escalier 3)	Prélèvement négatif
002ER403173 n°78 - 1 (P78)	R+2 - Vol 39 (Escalier 3)	Prélèvement négatif
002ER403173 n°79 - 1 (P79)	R+2 - Vol 39 (Escalier 3)	Prélèvement positif
002ER403173 n°80 - 1 (P80)	R+2 - Vol 39 (Escalier 3)	Prélèvement négatif
002ER403173 n°81 - 1 (P81)	R+2 - Vol 39 (Escalier 3)	Prélèvement négatif
002ER403173 n°82 - 1 (P82)	R+2 - Vol 43 (Bureau 11)	Prélèvement négatif
002ER403173 n°83 - 1 (P83)	R+2 - Vol 43 (Bureau 11)	Prélèvement négatif
002ER403173 n°84 - 1 (P84)	R+2 - Vol 43 (Bureau 11)	Prélèvement négatif
002ER403173 n°85 - 1 (P85)	R+2 - Vol 43 (Bureau 11)	Prélèvement négatif
002ER403173 n°86 - 1 (P86)	R+2 - Vol 41 (Dégagement 2)	Prélèvement négatif
002ER403173 n°87 - 1 (P87)	R+2 - Vol 40 (Sanitaires 4)	Prélèvement négatif
002ER403173 n°88 - 1 (P88)	R+2 - Vol 40 (Sanitaires 4)	Prélèvement négatif
002ER403173 n°89 - 1 (P89)	R+2 - Vol 40 (Sanitaires 4)	Prélèvement négatif
002ER403173 n°90 - 1 (P90)	R+2 - Vol 40 (Sanitaires 4)	Prélèvement négatif
002ER403173 n°92 - 1 (P92)	R+2 - Vol 40 (Sanitaires 4)	Prélèvement négatif
002ER403173 n°93 - 1 (P93)	R+2 - Vol 50 (Local technique 2)	Prélèvement négatif
002ER403173 n°94 - 1 (P94)	R+2 - Vol 50 (Local technique 2)	Prélèvement négatif
002ER403173-1 n°104 - 1 (P104)	R+2 - Vol 42 (Bureau 10)	Prélèvement positif
002ER403173 n°95 - 1 (P95)	R+3 - Vol 52 (Combles 1)	Prélèvement négatif
002ER403173 n°96 - 1 (P96)	R+3 - Vol 52 (Combles 1)	Prélèvement négatif
002ER403173-2 n°107 - 1 (P107)	R+3 - Vol 51 (Escalier 4)	Prélèvement négatif
002ER403173 n°1 - 1 (P1)	R-1 - Vol 9 (Archives 1)	Prélèvement négatif
002ER403173 n°2 - 1 (P2)	R-1 - Vol 9 (Archives 1)	Prélèvement négatif

002ER403173 n°3 - 1 (P3)	R-1 - Vol 9 (Archives 1)	Prélèvement négatif
002ER403173 n°4 - 1 (P4)	R-1 - Vol 9 (Archives 1)	Prélèvement négatif
002ER403173 n°5 - 1 (P5)	R-1 - Vol 10 (Sous station 2)	Prélèvement négatif
002ER403173 n°6 - 1 (P6)	R-1 - Vol 9 (Archives 1)	Prélèvement négatif
002ER403173 n°7 - 1 (P7)	R-1 - Vol 10 (Sous station 2)	Prélèvement négatif
002ER403173 n°8 - 1 (P8)	R-1 - Vol 10 (Sous station 2)	Prélèvement négatif
002ER403173 n°9 - 1 (P9)	R-1 - Vol 2 (Cave 1)	Prélèvement négatif
002ER403173 n°10 - 1 (P10)	R-1 - Vol 2 (Cave 1)	Prélèvement négatif
002ER403173 n°11 - 1 (P11)	R-1 - Vol 1 (Escalier 1)	Prélèvement négatif
002ER403173 n°12 - 1 (P12)	R-1 - Vol 1 (Escalier 1)	Prélèvement négatif
002ER403173 n°13 - 1 (P13)	R-1 - Vol 2 (Cave 1)	Prélèvement négatif
002ER403173 n°14 - 1 (P14)	R-1 - Vol 2 (Cave 1)	Prélèvement négatif
002ER403173 n°15 - 1 (P15)	R-1 - Vol 3 (Cave 3)	Prélèvement négatif
002ER403173 n°16 - 2 (P16)	R-1 - Vol 5 (Sous station 1)	Prélèvement négatif
002ER403173 n°17 - 1 (P17)	R-1 - Vol 1 (Escalier 1)	Prélèvement négatif
002ER403173 n°18 - 1 (P18)	R-1 - Vol 1 (Escalier 1)	Prélèvement négatif
002ER403173-2 n°105 - 1 (P105)	R-1 - Vol 5 (Sous station 1)	Prélèvement négatif
002ER403173-2 n°106 - 1 (P106)	R-1 - Vol 5 (Sous station 1)	Prélèvement négatif
002ER403173 n°19 - 1 (P19)	RDC - Vol 13 (Sanitaires 1)	Prélèvement négatif
002ER403173 n°20 - 1 (P20)	RDC - Vol 13 (Sanitaires 1)	Prélèvement négatif
002ER403173 n°21 - 1 (P21)	RDC - Vol 13 (Sanitaires 1)	Prélèvement négatif
002ER403173 n°22 - 1 (P22)	RDC - Vol 13 (Sanitaires 1)	Prélèvement négatif
002ER403173 n°23 - 1 (P23)	RDC - Vol 13 (Sanitaires 1)	Prélèvement négatif
002ER403173 n°24 - 1 (P24)	RDC - Vol 13 (Sanitaires 1)	Prélèvement négatif
002ER403173 n°25 - 1 (P25)	RDC - Vol 13 (Sanitaires 1)	Prélèvement négatif
002ER403173 n°26 - 1 (P26)	RDC - Vol 13 (Sanitaires 1)	Prélèvement négatif
002ER403173 n°27 - 1 (P27)	RDC - Vol 13 (Sanitaires 1)	Prélèvement négatif
002ER403173 n°28 - 1 (P28)	RDC - Vol 13 (Sanitaires 1)	Prélèvement négatif
002ER403173 n°29 - 1 (P29)	RDC - Vol 11 (Entrée)	Prélèvement négatif
002ER403173 n°30 - 1 (P30)	RDC - Vol 11 (Entrée)	Prélèvement négatif

002ER403173 n°31 - 1 (P31)	RDC - Vol 11 (Entrée)	Prélevement négatif
002ER403173 n°32 - 1 (P32)	RDC - Vol 18 (Sas 1)	Prélevement négatif
002ER403173 n°33 - 1 (P33)	RDC - Vol 11 (Entrée)	Prélevement négatif
002ER403173 n°34 - 1 (P34)	RDC - Vol 11 (Entrée)	Prélevement positif
002ER403173 n°35 - 1 (P35)	RDC - Vol 11 (Entrée)	Prélevement négatif
002ER403173 n°36 - 1 (P36)	RDC - Vol 18 (Sas 1)	Prélevement négatif
002ER403173 n°37 - 1 (P37)	RDC - Vol 18 (Sas 1)	Prélevement négatif
002ER403173 n°38 - 1 (P38)	RDC - Vol 23 (Réserve 2)	Prélevement négatif
002ER403173 n°39 - 1 (P39)	RDC - Vol 23 (Réserve 2)	Prélevement négatif
002ER403173 n°40 - 1 (P40)	RDC - Vol 23 (Réserve 2)	Prélevement négatif
002ER403173 n°41 - 1 (P41)	RDC - Vol 23 (Réserve 2)	Prélevement négatif
002ER403173 n°42 - 1 (P42)	RDC - Vol 23 (Réserve 2)	Prélevement négatif
002ER403173 n°43 - 1 (P43)	RDC - Vol 23 (Réserve 2)	Prélevement négatif
002ER403173 n°44 - 1 (P44)	RDC - Vol 11 (Entrée)	Prélevement négatif
002ER403173 n°45 - 1 (P45)	RDC - Vol 14 (Bureau 1)	Prélevement négatif
002ER403173 n°46 - 1 (P46)	RDC - Vol 15 (Serveur Autocom 2)	Prélevement négatif
002ER403173 n°47 - 1 (P47)	RDC - Vol 15 (Serveur Autocom 2)	Prélevement négatif
002ER403173 n°48 - 1 (P48)	RDC - Vol 16 (Serveur Autocom 1)	Prélevement négatif
002ER403173 n°49 - 2 (P49)	RDC - Vol 15 (Serveur Autocom 2)	Prélevement négatif
002ER403173 n°50 - 1 (P50)	RDC - Vol 15 (Serveur Autocom 2)	Prélevement négatif



002ER403173 n°1 - 1 (P1) - R-1 - Vol 9 (Archives 1)



002ER403173 n°2 - 1 (P2) - R-1 - Vol 9 (Archives 1)



002ER403173 n°3 - 1 (P3) - R-1 - Vol 9 (Archives 1)



002ER403173 n°4 - 1 (P4) - R-1 - Vol 9 (Archives 1)



002ER403173 n°5 - 1 (P5) - R-1 - Vol 10 (Sous station 2)



002ER403173 n°6 - 1 (P6) - R-1 - Vol 9 (Archives 1)



002ER403173 n°7 - 1 (P7) - R-1 - Vol 10 (Sous station 2)



002ER403173 n°8 - 1 (P8) - R-1 - Vol 10 (Sous station 2)



002ER403173 n°9 - 1 (P9) - R-1 - Vol 2 (Cave 1)



002ER403173 n°10 - 1 (P10) - R-1 - Vol 2 (Cave 1)



002ER403173 n°11 - 1 (P11) - R-1 - Vol 1 (Escalier 1)



002ER403173 n°12 - 1 (P12) - R-1 - Vol 1 (Escalier 1)



002ER403173 n°13 - 1 (P13) - R-1 - Vol 2 (Cave 1)



002ER403173 n°14 - 1 (P14) - R-1 - Vol 2 (Cave 1)



002ER403173 n°15 - 1 (P15) - R-1 - Vol 3 (Cave 3)



002ER403173 n°16 - 2 (P16) - R-1 - Vol 5 (Sous station 1)



002ER403173 n°17 - 1 (P17) - R-1 - Vol 1 (Escalier 1)



002ER403173 n°18 - 1 (P18) - R-1 - Vol 1 (Escalier 1)



002ER403173 n°19 - 1 (P19) - RDC - Vol 13 (Sanitaires
1)



002ER403173 n°20 - 1 (P20) - RDC - Vol 13 (Sanitaires
1)



002ER403173 n°21 - 1 (P21) - RDC - Vol 13 (Sanitaires
1)



002ER403173 n°22 - 1 (P22) - RDC - Vol 13 (Sanitaires
1)



002ER403173 n°23 - 1 (P23) - RDC - Vol 13 (Sanitaires
1)



002ER403173 n°24 - 1 (P24) - RDC - Vol 13 (Sanitaires
1)



002ER403173 n°25 - 1 (P25) - RDC - Vol 13 (Sanitaires
1)



002ER403173 n°26 - 1 (P26) - RDC - Vol 13 (Sanitaires
1)



002ER403173 n°27 - 1 (P27) - RDC - Vol 13 (Sanitaires
1)



002ER403173 n°28 - 1 (P28) - RDC - Vol 13 (Sanitaires
1)



002ER403173 n°29 - 1 (P29) - RDC - Vol 11 (Entrée)



002ER403173 n°30 - 1 (P30) - RDC - Vol 11 (Entrée)



002ER403173 n°31 - 1 (P31) - RDC - Vol 11 (Entrée)



002ER403173 n°32 - 1 (P32) - RDC - Vol 18 (Sas 1)



002ER403173 n°33 - 1 (P33) - RDC - Vol 11 (Entrée)



002ER403173 n°34 - 1 (P34) - RDC - Vol 11 (Entrée)



002ER403173 n°35 - 1 (P35) - RDC - Vol 11 (Entrée)



002ER403173 n°36 - 1 (P36) - RDC - Vol 18 (Sas 1)



002ER403173 n°37 - 1 (P37) - RDC - Vol 18 (Sas 1)



002ER403173 n°38 - 1 (P38) - RDC - Vol 23 (Réserve 2)



002ER403173 n°39 - 1 (P39) - RDC - Vol 23 (Réserve 2)



002ER403173 n°40 - 1 (P40) - RDC - Vol 23 (Réserve 2)



002ER403173 n°41 - 1 (P41) - RDC - Vol 23 (Réserve 2)



002ER403173 n°42 - 1 (P42) - RDC - Vol 23 (Réserve 2)



002ER403173 n°43 - 1 (P43) - RDC - Vol 23 (Réserve 2)



002ER403173 n°44 - 1 (P44) - RDC - Vol 11 (Entrée)



002ER403173 n°45 - 1 (P45) - RDC - Vol 14 (Bureau 1)



002ER403173 n°46 - 1 (P46) - RDC - Vol 15 (Serveur Autocom 2)




002ER403173 n°47 - 1 (P47) - RDC - Vol 15 (Serveur Autocom 2)



002ER403173 n°48 - 1 (P48) - RDC - Vol 16 (Serveur Autocom 1)



002ER403173 n°49 - 2 (P49) - RDC - Vol 15 (Serveur Autocom 2)

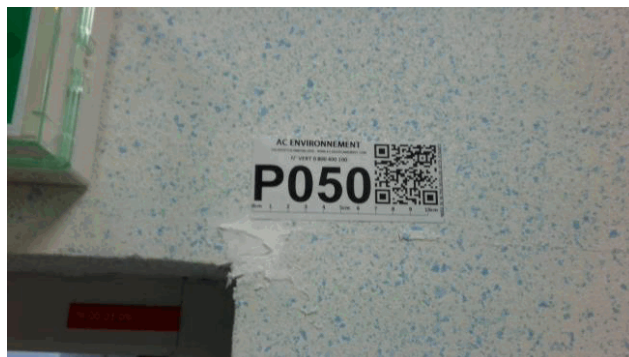

002ER403173 n°50 - 1 (P50) - RDC - Vol 15 (Serveur Autocom 2)



002ER403173 n°51 - 1 (P51) - R+1 - Vol 24 (Escalier 2)



002ER403173 n°52 - 1 (P52) - R+1 - Vol 24 (Escalier 2)



002ER403173 n°53 - 1 (P53) - R+1 - Vol 24 (Escalier 2)



002ER403173 n°54 - 1 (P54) - R+1 - Vol 24 (Escalier 2)



002ER403173 n°55 - 1 (P55) - R+1 - Vol 24 (Escalier 2)



002ER403173 n°56 - 1 (P56) - R+1 - Vol 24 (Escalier 2)



002ER403173 n°57 - 1 (P57) - R+1 - Vol 24 (Escalier 2)



002ER403173 n°58 - 1 (P58) - R+1 - Vol 24 (Escalier 2)



002ER403173 n°59 - 1 (P59) - R+1 - Vol 32 (Local technique 1)



002ER403173 n°60 - 1 (P60) - R+1 - Vol 32 (Local technique 1)



002ER403173 n°61 - 1 (P61) - R+1 - Vol 32 (Local technique 1)



002ER403173 n°62 - 1 (P62) - R+1 - Vol 32 (Local technique 1)



002ER403173 n°63 - 1 (P63) - R+1 - Vol 32 (Local technique 1)



002ER403173 n°64 - 1 (P64) - R+1 - Vol 25 (Sanitaires 2)



002ER403173 n°65 - 1 (P65) - R+1 - Vol 25 (Sanitaires 2)



002ER403173 n°66 - 1 (P66) - R+1 - Vol 25 (Sanitaires 2)



002ER403173 n°67 - 1 (P67) - R+1 - Vol 25 (Sanitaires 2)



002ER403173 n°68 - 1 (P68) - R+1 - Vol 25 (Sanitaires 2)



002ER403173 n°69 - 1 (P69) - R+1 - Vol 25 (Sanitaires 2)



002ER403173 n°70 - 1 (P70) - R+1 - Vol 33 (Réserve 3)



002ER403173 n°71 - 1 (P71) - R+1 - Vol 33 (Réserve 3)



002ER403173 n°72 - 1 (P72) - R+1 - Vol 33 (Réserve 3)



002ER403173 n°73 - 1 (P73) - R+1 - Vol 26 (Circulation 1)



002ER403173 n°74 - 1 (P74) - R+1 - Vol 33 (Réserve 3)



002ER403173 n°75 - 1 (P75) - R+2 - Vol 39 (Escalier 3)



002ER403173 n°76 - 1 (P76) - R+2 - Vol 39 (Escalier 3)



002ER403173 n°77 - 1 (P77) - R+2 - Vol 39 (Escalier 3)



002ER403173 n°78 - 1 (P78) - R+2 - Vol 39 (Escalier 3)



002ER403173 n°79 - 1 (P79) - R+2 - Vol 39 (Escalier 3)



002ER403173 n°80 - 1 (P80) - R+2 - Vol 39 (Escalier 3)



002ER403173 n°81 - 1 (P81) - R+2 - Vol 39 (Escalier 3)



002ER403173 n°82 - 1 (P82) - R+2 - Vol 43 (Bureau 11)



002ER403173 n°83 - 1 (P83) - R+2 - Vol 43 (Bureau 11)



002ER403173 n°84 - 1 (P84) - R+2 - Vol 43 (Bureau 11)



002ER403173 n°85 - 1 (P85) - R+2 - Vol 43 (Bureau 11)



002ER403173 n°86 - 1 (P86) - R+2 - Vol 41
(Dégagement 2)



002ER403173 n°87 - 1 (P87) - R+2 - Vol 40 (Sanitaires
4)



002ER403173 n°88 - 1 (P88) - R+2 - Vol 40 (Sanitaires
4)



002ER403173 n°89 - 1 (P89) - R+2 - Vol 40 (Sanitaires
4)



002ER403173 n°90 - 1 (P90) - R+2 - Vol 40 (Sanitaires
4)



002ER403173 n°92 - 1 (P92) - R+2 - Vol 40 (Sanitaires 4)



002ER403173 n°93 - 1 (P93) - R+2 - Vol 50 (Local technique 2)



002ER403173 n°94 - 1 (P94) - R+2 - Vol 50 (Local technique 2)



002ER403173 n°95 - 1 (P95) - R+3 - Vol 52 (Combles 1)



002ER403173 n°96 - 1 (P96) - R+3 - Vol 52 (Combles 1)



002ER403173 n°97 - 1 (P97) - Extérieur - Vol 58 (Façade 4)



002ER403173 n°98 - 1 (P98) - Extérieur - Vol 58 (Façade 4)



002ER403173 n°99 - 1 (P99) - Extérieur - Vol 55 (Façade 1)



002ER403173 n°100 - 1 (P100) - Extérieur - Vol 56 (Façade 2)



002ER403173 n°101 - 1 (P101) - Extérieur - Vol 56 (Façade 2)



002ER403173 n°102 - 1 (P102) - Extérieur - Vol 56 (Façade 2)



002ER403173 n°103 - 1 (P103) - Extérieur - Vol 58 (Façade 4)




002ER403173-1 n°104 - 1 (P104) - R+2 - Vol 42 (Bureau 10)



002ER403173-2 n°105 - 1 (P105) - R-1 - Vol 5 (Sous station 1)



002ER403173-2 n°106 - 1 (P106) - R-1 - Vol 5 (Sous station 1)

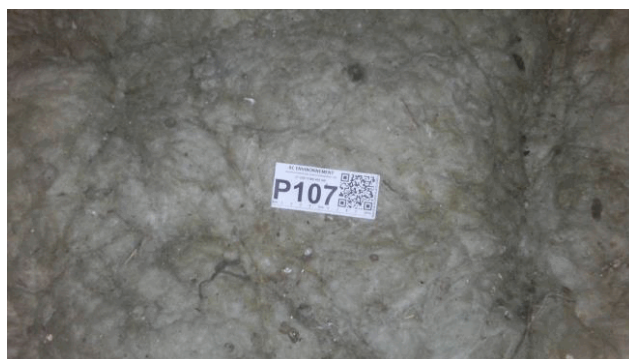

002ER403173-2 n°107 - 1 (P107) - R+3 - Vol 51 (Escalier 4)



S194 - 1 (S194) - Extérieur - Vol 57 (Façade 3)

ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif Amiante

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
002ER403173 n°1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocage - Souple Fibreux - Gris	R-1 - Vol 9 (Archives 1)	
002ER403173 n°2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	R-1 - Vol 9 (Archives 1)	
002ER403173 n°3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable / Dur - Noir Blanc / Blanc / Blanc / Gris	R-1 - Vol 9 (Archives 1)	
002ER403173 n°4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Bleu / Gris	R-1 - Vol 9 (Archives 1)	
002ER403173 n°5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Mortier - Souple / Dur - Jaune / Gris	R-1 - Vol 10 (Sous station 2)	
002ER403173 n°6	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduit / Matériau / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Marron / Gris	R-1 - Vol 9 (Archives 1)	
002ER403173 n°7	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Mortier - Dur - Gris	R-1 - Vol 10 (Sous station 2)	
002ER403173 n°8	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Toile / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Gris / Noir	R-1 - Vol 10 (Sous station 2)	
002ER403173 n°9	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Peinture / Toile / Plâtre / Laine - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Beige / Blanc / Gris	R-1 - Vol 2 (Cave 1)	
002ER403173 n°10	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Beige	R-1 - Vol 2 (Cave 1)	
002ER403173 n°11	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	R-1 - Vol 1 (Escalier 1)	
002ER403173 n°12	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	R-1 - Vol 1 (Escalier 1)	
002ER403173 n°13	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Mortier - Dur - Beige	R-1 - Vol 2 (Cave 1)	

002ER403173 n°14	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic - Dur - Beige Marron	R-1 - Vol 2 (Cave 1)
002ER403173 n°15	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Mortier - Dur - Gris	R-1 - Vol 3 (Cave 3)
002ER403173 n°16	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Mastic / Peinture / Mastic / Peinture - Dur / Effritable / Dur / Effritable - Beige / Multicolore / Blanc / Bleu	R-1 - Vol 5 (Sous station 1)
002ER403173 n°17	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	R-1 - Vol 1 (Escalier 1)
002ER403173 n°18	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc / Blanc	R-1 - Vol 1 (Escalier 1)
002ER403173 n°19	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige Blanc / Blanc / Blanc	RDC - Vol 13 (Sanitaires 1)
002ER403173 n°20	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige Blanc / Blanc / Blanc	RDC - Vol 13 (Sanitaires 1)
002ER403173 n°21	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige Blanc / Blanc / Blanc	RDC - Vol 13 (Sanitaires 1)
002ER403173 n°22	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	RDC - Vol 13 (Sanitaires 1)
002ER403173 n°23	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Beige	RDC - Vol 13 (Sanitaires 1)
002ER403173 n°24	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Beige	RDC - Vol 13 (Sanitaires 1)
002ER403173 n°25 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint - Dur Fibreux - Gris	RDC - Vol 13 (Sanitaires 1)
002ER403173 n°25 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Blanc / Blanc	RDC - Vol 13 (Sanitaires 1)
002ER403173 n°26 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Blanc	RDC - Vol 13 (Sanitaires 1)
002ER403173 n°26 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Dur - Gris	RDC - Vol 13 (Sanitaires 1)
002ER403173 n°27	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	RDC - Vol 13 (Sanitaires 1)
002ER403173 n°28	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Dur - Gris	RDC - Vol 13 (Sanitaires 1)

002ER403173 n°29	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige Blanc / Blanc / Blanc	RDC - Vol 11 (Entrée)
002ER403173 n°30	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Orange / Blanc / Blanc	RDC - Vol 11 (Entrée)
002ER403173 n°31	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Beige / Blanc	RDC - Vol 11 (Entrée)
002ER403173 n°32	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Toile / Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / B	RDC - Vol 18 (Sas 1)
002ER403173 n°33	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Mortier / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Beige	RDC - Vol 11 (Entrée)
002ER403173 n°34 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Blanc / Blanc	RDC - Vol 11 (Entrée)
002ER403173 n°34 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint - Dur - Gris	RDC - Vol 11 (Entrée)
002ER403173 n°35	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Dur - Gris	RDC - Vol 11 (Entrée)
002ER403173 n°36 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Dur - Gris	RDC - Vol 18 (Sas 1)
002ER403173 n°36 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint - Dur - Gris	RDC - Vol 18 (Sas 1)
002ER403173 n°37	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint - Dur - Gris	RDC - Vol 18 (Sas 1)
002ER403173 n°38	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Vert / Beige / Blanc	RDC - Vol 23 (Réserve 2)
002ER403173 n°39	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Gris / Blanc / Blanc	RDC - Vol 23 (Réserve 2)
002ER403173 n°40	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Beige	RDC - Vol 23 (Réserve 2)
002ER403173 n°41	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Matériau - Souple / Effritable - Jaune / Blanc	RDC - Vol 23 (Réserve 2)
002ER403173 n°42 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Bleu	RDC - Vol 23 (Réserve 2)

002ER403173 n°42 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	RDC - Vol 23 (Réserve 2)
002ER403173 n°43	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	RDC - Vol 23 (Réserve 2)
002ER403173 n°44 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Semi-dur Fibreux - Gris	RDC - Vol 11 (Entrée)
002ER403173 n°44 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	RDC - Vol 11 (Entrée)
002ER403173 n°45 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Bleu	RDC - Vol 14 (Bureau 1)
002ER403173 n°45 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable Fibreux - Jaune / Gris	RDC - Vol 14 (Bureau 1)
002ER403173 n°46 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Gris	RDC - Vol 15 (Serveur Autocom 2)
002ER403173 n°46 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	RDC - Vol 15 (Serveur Autocom 2)
002ER403173 n°47 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Vert	RDC - Vol 15 (Serveur Autocom 2)
002ER403173 n°47 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose	RDC - Vol 15 (Serveur Autocom 2)
002ER403173 n°48	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	RDC - Vol 16 (Serveur Autocom 1)
002ER403173 n°49	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Bleu / Blanc / Blanc	RDC - Vol 15 (Serveur Autocom 2)
002ER403173 n°50	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc Bleu / Blanc / Marron / Blanc	RDC - Vol 15 (Serveur Autocom 2)
002ER403173 n°51	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige Blanc / Beige / Blanc	R+1 - Vol 24 (Escalier 2)
002ER403173 n°52	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	R+1 - Vol 24 (Escalier 2)

002ER403173 n°53	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Papier peint / Peinture / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Rouge / Multicolore / Blanc	R+1 - Vol 24 (Escalier 2)
002ER403173 n°54	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Toile / Enduit / Papier peint / Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Bla	R+1 - Vol 24 (Escalier 2)
002ER403173 n°55	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc	R+1 - Vol 24 (Escalier 2)
002ER403173 n°56	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Beige	R+1 - Vol 24 (Escalier 2)
002ER403173 n°57	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Jaune	R+1 - Vol 24 (Escalier 2)
002ER403173 n°58	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Beige	R+1 - Vol 24 (Escalier 2)
002ER403173 n°59	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc / Blanc	R+1 - Vol 32 (Local technique 1)
002ER403173 n°60	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	R+1 - Vol 32 (Local technique 1)
002ER403173 n°61	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Papier peint / Peinture / Enduit / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Effritable / Effritable - Rose / Beige Jaune / Blanc / Blanc	R+1 - Vol 32 (Local technique 1)
002ER403173 n°62	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris	R+1 - Vol 32 (Local technique 1)
002ER403173 n°63	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Beige	R+1 - Vol 32 (Local technique 1)
002ER403173 n°64	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	R+1 - Vol 25 (Sanitaires 2)
002ER403173 n°65	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic - Dur - Blanc Gris	R+1 - Vol 25 (Sanitaires 2)

002ER403173 n°66	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	R+1 - Vol 25 (Sanitaires 2)
002ER403173 n°67	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Peinture / Enduit - Dur Fibreux / Effritable / Effritable - Gris / Blanc / Blanc	R+1 - Vol 25 (Sanitaires 2)
002ER403173 n°68 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Vert	R+1 - Vol 25 (Sanitaires 2)
002ER403173 n°68 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Rose / Gris	R+1 - Vol 25 (Sanitaires 2)
002ER403173 n°69	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Rose / Gris	R+1 - Vol 25 (Sanitaires 2)
002ER403173 n°70	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	R+1 - Vol 33 (Réserve 3)
002ER403173 n°71	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau / Toile / Enduit - Souple / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	R+1 - Vol 33 (Réserve 3)
002ER403173 n°72	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau / Toile / Enduit / Carton / Plâtre - Souple / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	R+1 - Vol 33 (Réserve 3)
002ER403173 n°73	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Gris Blanc / Beige	R+1 - Vol 26 (Circulation 1)
002ER403173 n°74	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Carton / Plâtre - Dur / Souple Fibreux / Effritable - Gris / Marron / Blanc	R+1 - Vol 33 (Réserve 3)
002ER403173 n°75	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre - Effritable - Blanc	R+2 - Vol 39 (Escalier 3)
002ER403173 n°76	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	R+2 - Vol 39 (Escalier 3)
002ER403173 n°77	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	R+2 - Vol 39 (Escalier 3)
002ER403173 n°78	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Papier peint / Enduit / Fibres / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	R+2 - Vol 39 (Escalier 3)

**002ER403173 Revêtement de mur
n°79**
Revêtement de mur
**Colle / Plâtre - Dur /
Effrivable - Gris /
Blanc**
**R+2 - Vol 39
(Escalier 3)**

002ER403173 n°80	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier / Matériau / Joint - Dur / Effrivable / Dur - Beige / Beige / Gris	R+2 - Vol 39 (Escalier 3)
002ER403173 n°81	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effrivable / Dur - Blanc Gris / Beige	R+2 - Vol 39 (Escalier 3)
002ER403173 n°82	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Plâtre - Effrivable / Effrivable / Effrivable - Blanc Beige / Blanc / Blanc	R+2 - Vol 43 (Bureau 11)
002ER403173 n°83	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effrivable / Effrivable / Effrivable - Blanc / Blanc / Blanc	R+2 - Vol 43 (Bureau 11)
002ER403173 n°84	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Papier peint / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effrivable / Souple Fibreux / Effrivable / Souple Fibreux / Effrivable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	R+2 - Vol 43 (Bureau 11)
002ER403173 n°85 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Jaune	R+2 - Vol 43 (Bureau 11)
002ER403173 n°85 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effrivable - Jaune / Rose	R+2 - Vol 43 (Bureau 11)
002ER403173 n°86 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Vert	R+2 - Vol 41 (Dégagement 2)
002ER403173 n°86 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Souple - Jaune	R+2 - Vol 41 (Dégagement 2)
002ER403173 n°86 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage / Mortier - Effrivable / Dur - Rose / Gris	R+2 - Vol 41 (Dégagement 2)
002ER403173 n°87	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Plâtre - Effrivable / Effrivable / Effrivable - Multicolore / Beige / Blanc	R+2 - Vol 40 (Sanitaires 4)
002ER403173 n°88	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effrivable / Effrivable / Effrivable - Blanc Beige / Blanc / Blanc	R+2 - Vol 40 (Sanitaires 4)
002ER403173 n°89	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effrivable / Effrivable / Souple Fibreux / Effrivable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	R+2 - Vol 40 (Sanitaires 4)

002ER403173 n°90	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint - Dur - Blanc	R+2 - Vol 40 (Sanitaires 4)
002ER403173 n°91	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Joint - Dur / Dur - Gris / Gris	R+2 - Vol 40 (Sanitaires 4)
002ER403173 n°92	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	R+2 - Vol 40 (Sanitaires 4)
002ER403173 n°93	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc Gris / Beige	R+2 - Vol 50 (Local technique 2)
002ER403173 n°94	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable Fibreux / Dur - Jaune / Gris / Gris	R+2 - Vol 50 (Local technique 2)
002ER403173 n°95	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Mortier / Mortier - Dur / Dur - Beige / Gris	R+3 - Vol 52 (Combles 1)
002ER403173 n°96	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Mastic - Effritable - Beige	R+3 - Vol 52 (Combles 1)
002ER403173 n°97	Façades	Appui de fenêtre	Mortier - Dur - Gris	Exterieur - Vol 58 (Façade 4)
002ER403173 n°98	Façades	Murs	Mortier - Dur - Gris	Exterieur - Vol 58 (Façade 4)
002ER403173 n°99	Façades	Menuiseries	Mortier / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Exterieur - Vol 55 (Façade 1)
002ER403173 n°100	Façades	Menuiseries	Mortier / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Exterieur - Vol 56 (Façade 2)
002ER403173 n°101	Façades	Murs	Mortier - Dur - Gris	Exterieur - Vol 56 (Façade 2)
002ER403173 n°102	Façades	Appui de fenêtre	Mortier - Dur - Gris	Exterieur - Vol 56 (Façade 2)
002ER403173 n°103	Façades	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Beige	Exterieur - Vol 58 (Façade 4)
002ER403173 -1 n°104	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic / Matériau / Matériau - Résineux / Effritable / Bitumineux - Beige / Rose / Noir - Noire	R+2 - Vol 42 (Bureau 10)
P105	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau / Toile - Bitumineux / Fibreux Souple - Noir / Blanc	R-1 - Vol 5 (Sous station 1)
P106	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Béton - Effritable / Dur - Blanc / Beige	R-1 - Vol 5 (Sous station 1)
P107	Toiture et étanchéité	Elément sous toiture	Laine - Souple Fibreux - Jaune	R+3 - Vol 51 (Escalier 4)

CHANTIER

COORDONNÉES DESTINATAIRE

Référence **C012023643588**
Adresse Commande : 002ER403173
Affaire : démolition-Les Mélézes
220 RUE FRANÇOIS MANSART
78370 PLAISIR

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 13/05/2023

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC012023643588
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	AC Environnement
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée(MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques <i>La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)</i> Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique <i>La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)</i>
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002ER403173_001

Référence labo	PM05539698	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Flocages		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mélézes - Vol 9 (Archives 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Flocage Souple Fibreux Gris	2	2	SZA	Acétone	1	2	CEZ
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER403173_002

Référence labo	PM05539699	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mélézes - Vol 9 (Archives 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	CEZ
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	SZA				
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3, 4 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER403173_003

Référence labo	PM05539700	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits + peinture		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mélézes - Vol 9 (Archives 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Noir Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MLA
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
	4	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3, 4 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.
-------------------------------	--

Référence échantillon : 002ER403173_004

Référence labo	PM05539701	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mélézes - Vol 9 (Archives 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Bleu	-	-	-	Acétone	1	2	MLA
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.
-------------------------------	---

Référence échantillon : 002ER403173_005

Référence labo	PM05539702	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mélézes - Vol 10 (Sous station 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	MLA
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.
-------------------------------	---

Référence échantillon : 002ER403173_006

Référence labo	PM05539703	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Poteaux (périphériques et intérieurs) - Joint de scellement		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mèlèzes - Vol 9 (Archives 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MLA
	2	Matériau Effritable Marron	-	-	-				
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER403173_007

Référence labo	PM05539704	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Joint entre éléments		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mèlèzes - Vol 10 (Sous station 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MLA
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER403173_008

Référence labo	PM05539705	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Étanchéité		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mèlèzes - Vol 10 (Sous station 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Toile Souple Fibreux Gris	1	1	SZA	Acétone	1	2	CEZ
	2	Matériau Effritable Noir	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER403173_009

Référence labo	PM05539706	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Calorifugeage		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mélézes - Vol 2 (Cave 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	CEZ	Non détecté	●
	2	Toile Souple Fibreux Beige	1	1	SZA						
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
	4	Laine Souple Fibreux Gris	1	1	SZA						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			2 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3, 4 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.
-------------------------------	--

Référence échantillon : 002ER403173_010

Référence labo	PM05539707	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Joint de scellement		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mélézes - Vol 2 (Cave 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat
			Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MLA	Présence d'amiante
	2	Mortier Dur Beige	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.
-------------------------------	---

Référence échantillon : 002ER403173_011

Référence labo	PM05539708	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mélézes - Vol 1 (Escalier 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(★)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(★)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	CEZ	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	SZA						
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3, 4 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.
-------------------------------	--



Référence échantillon : 002ER403173_012

Référence labo	PM05539709	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mélézes - Vol 1 (Escalier 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste					
						Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MLA	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
	Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER403173_013

Référence labo	PM05539710	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Joint de scellement		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mélézes - Vol 2 (Cave 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

		Description	MOLP			MET			Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Beige	-	-	-	Attaque chimique			Non détecté
						Acétone			
						1	2	MLA	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle fibres d'amiante.
-------------------------------	---

Référence échantillon : 002ER403173_014

Référence labo	PM05539711	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mélézes - Vol 2 (Cave 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

		Description	MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste					Présence d'amiante
1	1	Mastic Dur Beige Marron	-	-	-	Attaque chimique				Non détecté
						Acétone				
						Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste		
			1	2	MLA					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle fibres d'amiante.
-------------------------------	---

Référence échantillon : 002ER403173_015

Référence labo	PM05539712	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Joint de scellement		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mélézes - Vol 3 (Cave 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

		Description	MOLP			MET			Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Attaque chimique			Non détecté
						Acétone			
						1	2	MLA	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle fibres d'amiante.
-------------------------------	---



Référence échantillon : 002ER403173_016

Référence labo	PM05539713	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Mastic		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mélézes - Vol 5 (Sous station 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mastic Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MLA	Non détecté
	2	Peinture Effrifiable Multicolore	-	-	-					
	3	Mastic Dur Blanc	-	-	-					
	4	Peinture Effrifiable Bleu	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3, 4 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.
-------------------------------	--

Référence échantillon : 002ER403173_017

Référence labo	PM05539714	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mélézes - Vol 1 (Escalier 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MLA
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.
-------------------------------	--

Référence échantillon : 002ER403173_018

Référence labo	PM05539715	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mélézes - Vol 1 (Escalier 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MLA	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.
-------------------------------	--



Référence échantillon : 002ER403173_019

Référence labo	PM05539716	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mèlèzes - Vol 13 (Sanitaires 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Beige Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MLA
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
	Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER403173_020

Référence labo	PM05539717	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mèlèzes - Vol 13 (Sanitaires 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Beige Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MLA
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
	Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER403173_021

Référence labo	PM05539718	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mèlèzes - Vol 13 (Sanitaires 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Beige Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MLA
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
	Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.



Référence échantillon : 002ER403173_022

Référence labo	PM05539719	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mélézes - Vol 13 (Sanitaires 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**)	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	CEZ
	2	Faux-plafond Effritable Fibreux Beige	2	2	SZA				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER403173_023

Référence labo	PM05539720	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mélézes - Vol 13 (Sanitaires 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**)	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MLA
	2	Mastic Dur Beige	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER403173_024

Référence labo	PM05539721	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	13/05/2023
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mélézes - Vol 13 (Sanitaires 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Effritable Blanc Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**)	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	3	5	ABA
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches non-analysées : Faïence Dur Blanc, Joint Dur Blanc

Référence échantillon : 002ER403173_025

Référence labo	PM05539722	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	13/05/2023
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mélézes - Vol 13 (Sanitaires 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que les couches Colle Dur Effritable Blanc Gris, Joint Dur Effritable Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**)	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Joint Dur Fibreux Gris	-	-	-	Acétone	1	2	ABA
2	2	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	ABA
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2.
Couche non-analysée : Plinthe Dur Beige Marron



Référence échantillon : 002ER403173_026

Référence labo	PM05539723	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage + ragréage		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mélézes - Vol 13 (Sanitaires 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que les couches Colle Dur Effritable Blanc Gris, Ragréage Dur Effritable Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**)	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MLA
2	2	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MLA
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle fibres d'amiante.								
	Couche 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle fibres d'amiante.								

Référence échantillon : 002ER403173_027

Référence labo	PM05539724	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Joint entre carrelage		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mélézes - Vol 13 (Sanitaires 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**)	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Présence d'amiante
1	1	Joint Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MLA
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.								
	Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.								

Référence échantillon : 002ER403173_028

Référence labo	PM05539725	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage + ragréage		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mélézes - Vol 13 (Sanitaires 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**)	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	2	3	SAZ
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	RAS
-------------------------------	-----



Référence échantillon : 002ER403173_029

Référence labo	PM05539726	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mèlèzes - Vol 11 (Entrée)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Beige Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MLA
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.								
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Référence échantillon : 002ER403173_030

Référence labo	PM05539727	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mèlèzes - Vol 11 (Entrée)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Orange	-	-	-	Acétone	1	2	CEZ
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.								
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Référence échantillon : 002ER403173_031

Référence labo	PM05539728	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mèlèzes - Vol 11 (Entrée)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	CEZ
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-				
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.								
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Référence échantillon : 002ER403173_032

Référence labo	PM05539729	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2023	Analyse réglementaire	Non
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mélézes - Vol 18 (Sas 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET			Résultat		
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MGA	Non détecté
	2	Toile Souple Fibreux Blanc	1	1	HCQ					
	3	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-					
	4	Enduit Effritable Beige	-	-	-					
	5	Papier Souple Fibreux Beige	1	1	HCQ					
	6	Enduit Effritable Beige	-	-	-					
	7	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	HCQ					
	8	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			3 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Phase 1 non accréditée car comportant plus de 5 couches. Analyse non réglementaire : Analyse non accréditée. Couches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.
-------------------------------	--

Référence échantillon : 002ER403173_033

Référence labo	PM05539730	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthé)		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mélézes - Vol 11 (Entrée)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	2	4	ABA
	2	Matériau Effritable Beige	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches non-analysées : Carrelage Dur Beige Jaune, Peinture Effritable Orange
-------------------------------	--

Référence échantillon : 002ER403173_034

Référence labo	PM05539731	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthé)		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mélézes - Vol 11 (Entrée)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	SAZ
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
2	3	Joint Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	CEZ
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couche non-analysée : Carrelage Dur Marron
-------------------------------	---



Référence échantillon : 002ER403173_035

Référence labo	PM05539732	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage + ragréage		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mèlèzes - Vol 11 (Entrée)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	1	2	CEZ	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Carrelage Dur Beige Gris

Référence échantillon : 002ER403173_036

Référence labo	PM05539733	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage + ragréage		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mèlèzes - Vol 18 (Sas 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	1	2	CEZ	Non détecté ●
2	2	Joint Dur Gris	-	-	-	1	2	CEZ	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Carrelage Dur Beige Jaune

Référence échantillon : 002ER403173_037

Référence labo	PM05539734	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Joint entre carrelage		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mèlèzes - Vol 18 (Sas 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Joint Dur Gris	-	-	-	1	2	CEZ	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Carrelage Dur Beige Jaune

Référence échantillon : 002ER403173_038

Référence labo	PM05539735	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mèlèzes - Vol 23 (Réserve 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Vert	-	-	-	1	2	CEZ	Non détecté ●
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-				
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.



Référence échantillon : 002ER403173_039

Référence labo	PM05539736	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mélézes - Vol 23 (Réserve 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	CEZ
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
	Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER403173_040

Référence labo	PM05539737	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mélézes - Vol 23 (Réserve 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	CEZ
	2	Mastic Dur Beige	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
-------------------------------	--

Référence échantillon : 002ER403173_041

Référence labo	PM05539738	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de plinthe		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mélézes - Vol 23 (Réserve 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	2	4	ABA
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	La couche Matériau / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.



Référence échantillon : 002ER403173_042

Référence labo	PM05539739	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mélézes - Vol 23 (Réserve 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Bleu	-	-	-	1	2	CEZ	Non détecté ●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	1	2	CEZ	Non détecté ●
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2.

Référence échantillon : 002ER403173_043

Référence labo	PM05539740	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage +ragréage		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mélézes - Vol 23 (Réserve 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	1	2	CEZ	Non détecté ●
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : La couche Colle / Dur / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Carrelage Dur Rouge

Référence échantillon : 002ER403173_044

Référence labo	PM05539741	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mélézes - Vol 11 (Entrée)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Semi-dur Fibreux Gris	2	2	HCQ	1	2	SKA	Non détecté ●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	1	2	CEZ	Non détecté ●
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2.



Référence échantillon : 002ER403173_045

Référence labo	PM05539742
Date du prélèvement	27/04/2023
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche
Zone de prélèvement	démolition-Les Mélézes - Vol 14 (Bureau 1)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	12/05/2023

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Revêtement Souple Bleu	-	-	-	Acétone	1	2	CEZ
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	CEZ
	3	Ragréage Effritable Fibreux Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2.

Référence échantillon : 002ER403173_046

Référence labo	PM05539743
Date du prélèvement	27/04/2023
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche
Zone de prélèvement	démolition-Les Mélézes - Vol 15 (Serveur Autocom 2)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	12/05/2023

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Revêtement Souple Gris	-	-	-	Acétone	1	2	CEZ
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	CEZ
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-				
	4	Matériau Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couches 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 2.

Référence échantillon : 002ER403173_047

Référence labo	PM05539744
Date du prélèvement	27/04/2023
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche
Zone de prélèvement	démolition-Les Mélézes - Vol 15 (Serveur Autocom 2)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	12/05/2023

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Revêtement Souple Vert	-	-	-	Acétone	1	2	CEZ
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	CEZ
	3	Ragréage Effritable Rose	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2.



Référence échantillon : 002ER403173_048

Référence labo	PM05539745	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage + ragréage		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mèlèzes - Vol 16 (Serveur Autocom 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	CEZ	Non détecté	●
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse La couche Colle / Dur / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Carrelage Dur Beige

Référence échantillon : 002ER403173_049

Référence labo	PM05539746	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mèlèzes - Vol 15 (Serveur Autocom 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat
			Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste		
1	1	Peinture Effritable Blanc Bleu	-	-	-	Acétone	1	2	CEZ	Présence d'amiante
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER403173_050

Référence labo	PM05539747	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mèlèzes - Vol 15 (Serveur Autocom 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat			
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées (**)	Analyste	Attaque chimique			Nb de préparations	Grilles explorées (**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc Bleu	-	-	-	Acétone			1	2	MGA	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-								
	3	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	HCQ								
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-								
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET							

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3, 4 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.



Référence échantillon : 002ER403173_051

Référence labo	PM05539748	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mèlèzes - Vol 24 (Escalier 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Beige Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	CEZ
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-				
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER403173_052

Référence labo	PM05539749	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mèlèzes - Vol 24 (Escalier 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MGA
	2	Toile Souple Fibreux Blanc	1	1	HCQ				
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3, 4 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER403173_053

Référence labo	PM05539750	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mèlèzes - Vol 24 (Escalier 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Papier peint Souple Fibreux Rouge	1	1	HCQ	Acétone	1	2	MGA
	2	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-				
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.



Référence échantillon : 002ER403173_054

Référence labo	PM05539751	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2023	Analyse réglementaire	Non
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mélézes - Vol 24 (Escalier 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat
			Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique		Nb de préparations	Grilles explorées(**)	
		Aspect, Texture, Couleur								
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MGA	Non détecté
	2	Toile Souple Fibreux Blanc	1	1	HCQ					
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	4	Papier peint Souple Fibreux Orange	1	1	HCQ					
	5	Peinture Effritable Jaune	-	-	-					
	6	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	7	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	HCQ					
	8	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			3 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Phase 1 non accréditée car comportant plus de 5 couches. Analyse non réglementaire : Analyse non accréditée. Couches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.
-------------------------------	--

Référence échantillon : 002ER403173_055

Référence labo	PM05539752	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mélézes - Vol 24 (Escalier 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat
			Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Chrysotile
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couche non-analysée : Carrelage Dur Marron
-------------------------------	---

Référence échantillon : 002ER403173_056

Référence labo	PM05539753	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage + ragréage		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mélézes - Vol 24 (Escalier 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat
			Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	CEZ	Présence d'amiante
	2	Mortier Dur Beige	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	La couche Colle / Dur / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
-------------------------------	---



Référence échantillon : 002ER403173_057

Référence labo	PM05539754
Date du prélèvement	27/04/2023
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage + ragréage
Zone de prélèvement	démolition-Les Mélézes - Vol 24 (Escalier 2)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	12/05/2023

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	CEZ
	2	Matériau Effritable Jaune	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER403173_058

Référence labo	PM05539755
Date du prélèvement	27/04/2023
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier
Zone de prélèvement	démolition-Les Mélézes - Vol 24 (Escalier 2)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	12/05/2023

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	CEZ
	2	Mastic Dur Beige	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER403173_059

Référence labo	PM05539756
Date du prélèvement	27/04/2023
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre
Zone de prélèvement	démolition-Les Mélézes - Vol 32 (Local technique 1)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	12/05/2023

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc Beige	-	-	-	Acétone	2	4	MGA
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER403173_060

Référence labo	PM05539757	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mèlèzes - Vol 32 (Local technique 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	CEZ
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
	Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER403173_061

Référence labo	PM05539758	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mèlèzes - Vol 32 (Local technique 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Papier peint Souple Fibreux Rose	1	1	HCQ	Acétone	1	2	MGA
	2	Peinture Effritable Beige Jaune	-	-	-				
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
	Couches 1, 2, 3, 4 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER403173_062

Référence labo	PM05539759	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mèlèzes - Vol 32 (Local technique 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Effritable Blanc Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MLA
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couches non-analysées : Faïence Dur Blanc, Plâtre Effritable Blanc, Peinture Effritable Beige Vert
-------------------------------	--



Référence échantillon : 002ER403173_063

Référence labo	PM05539760	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage + ragréage		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mèlèzes - Vol 32 (Local technique 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Coilles explorées(**)	Analyste
1	1	Mortier Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MLA
	2	Matériau Effritable Beige	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER403173_064

Référence labo	PM05539761	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mèlèzes - Vol 25 (Sanitaires 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Coilles explorées(**)	Analyste	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MGA	Présence d'amiante
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	HCQ					
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3, 4 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER403173_065

Référence labo	PM05539762	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mèlèzes - Vol 25 (Sanitaires 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Coilles explorées(**)	Analyste
1	1	Mastic Dur Blanc Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MLA
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER403173_066

Référence labo PM05539763
 Date du prélèvement 27/04/2023
 Auteur du prélèvement AC Environnement
 Type de prélèvement Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)
 Zone de prélèvement démolition-Les Mèlèzes - Vol 25 (Sanitaires 2)
 Remarque concernant le prélèvement Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Effritable Gris

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui
 Analyse réglementaire Oui
 Date d'analyse 12/05/2023

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	2	4	ABA	Non détecté
	2	Matériau Effrifiable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
 Couches non-analysées : Faïence Dur Blanc, Peinture Effritable Blanc

Référence échantillon : 002ER403173_067

Référence labo PM05539764
 Date du prélèvement 27/04/2023
 Auteur du prélèvement AC Environnement
 Type de prélèvement Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)
 Zone de prélèvement démolition-Les Mèlèzes - Vol 25 (Sanitaires 2)
 Remarque concernant le prélèvement RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui
 Analyse réglementaire Oui
 Date d'analyse 13/05/2023

Remarque concernant le prélèvement : PAS											
Phase	Couche	Description Aspect, Texture, Couleur	MOLP			MET				Résultat	
			Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique			Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Dur Fibreux Gris	-	-	-	Acétone	3	6	ABA	Non détecté	
	2	Peinture Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
 Couche non-analysée : Faïence Dur Beige

Référence échantillon : 002ER403173_068

Référence labo PM05539765
 Date du prélèvement 27/04/2023
 Auteur du prélèvement AC Environnement
 Type de prélèvement Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche
 Zone de prélèvement démolition-Les Mèlèzes - Vol 25 (Sanitaires 2)
 Remarque concernant le prélèvement RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui
 Analyse réglementaire Oui
 Date d'analyse 12/05/2023

Marquage concernant le revêtement											
Phase	Couche	Description Aspect, Texture, Couleur	MOLP			MET				Résultat	
			Nb de préparations	Lame explorées(++)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(++)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Vert	-	-	-	Acétone	1	2	MLA	Non détecté	
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	MLA	Non détecté	
	3	Ragréage Effritable Rose	-	-	-					Non détecté	
	4	Mortier Dur Gris	-	-	-					Non détecté	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse Couches 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 2.
 Couches 2, 3, 4 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.



Référence échantillon : 002ER403173_069

Référence labo	PM05539766	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mélézes - Vol 25 (Sanitaires 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	MLA
	2	Ragréage Effritable Rose	-	-	-				
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.								
	Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.								

Référence échantillon : 002ER403173_070

Référence labo	PM05539767	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mélézes - Vol 33 (Réserve 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MLA
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.								
	Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.								

Référence échantillon : 002ER403173_071

Référence labo	PM05539768	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mélézes - Vol 33 (Réserve 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Matériau Souple Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	JMA
	2	Toile Souple Fibreux Blanc	1	1	HCQ				
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.								
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Référence échantillon : 002ER403173_072

Référence labo	PM05539769	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mélézes - Vol 33 (Réserve 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat		
		Aspect, Texture, Couleur		Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique		Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Souple Blanc	-	-	-	Acétone		1	2	JMA	Non détecté	
	2	Toile Souple Fibreux Blanc	1	1	HCQ							
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-							
	4	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	HCQ							
	5	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-							
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			2 MOLP			1 MET						

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3, 4, 5 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER403173_073

Référence labo	PM05539770	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mélézes - Vol 26 (Circulation 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat
			Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	
1	1	Peinture Effrifiable Gris Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MLA	Présence d'amiante
	2	Mastic Dur Beige	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER403173_074

Référence labo	PM05539771	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	13/05/2023
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mélézes - Vol 33 (Réserve 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat	
			Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées (**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées (**)		Analyste
1	1	Colle Dur Gris		-	-	-		Acétone	2	4	ABA
	2	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	HCQ						
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc Beige
Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.



Référence échantillon : 002ER403173_075

Référence labo	PM05539772	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mélézes - Vol 39 (Escalier 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MLA
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté ●

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER403173_076

Référence labo	PM05539773	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mélézes - Vol 39 (Escalier 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MLA
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté ●

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER403173_077

Référence labo	PM05539774	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mélézes - Vol 39 (Escalier 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MLA
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté ●

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER403173_078

Référence labo	PM05539775	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mélézes - Vol 39 (Escalier 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Papier peint Souple Fibreux Blanc	1	1	HCQ	Acétone	1	2	MGA	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Fibres Effritable Fibreux Blanc	1	1	HCQ						
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			2 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3, 4 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.
-------------------------------	---

Référence échantillon : 002ER403173_079

Référence labo	PM05539776	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mélézes - Vol 39 (Escalier 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat
			Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MLA	Chrysotile
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couche non-analysée : Carrelage Dur Marron
-------------------------------	---

Référence échantillon : 002ER403173_080

Référence labo	PM05539777	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage + ragréage		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mélézes - Vol 39 (Escalier 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat	
			Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(++)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(++)		Analyste
1	1	Mortier Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MLA	Non détecté	●
	2	Matériau Effritable Beige	-	-	-						
	3	Joint Dur Gris	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	La couche Joint / Dur / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couche non-analysée : Carrelage Dur Marron Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.
-------------------------------	---



Référence échantillon : 002ER403173_081

Référence labo	PM05539778
Date du prélèvement	27/04/2023
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier
Zone de prélèvement	démolition-Les Mélèzes - Vol 39 (Escalier 3)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	12/05/2023

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MLA
	2	Mastic Dur Beige	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.
-------------------------------	--

Référence échantillon : 002ER403173_082

Référence labo	PM05539779
Date du prélèvement	27/04/2023
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre
Zone de prélèvement	démolition-Les Mélèzes - Vol 43 (Bureau 11)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	12/05/2023

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MLA
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.
-------------------------------	--

Référence échantillon : 002ER403173_083

Référence labo	PM05539780
Date du prélèvement	27/04/2023
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre
Zone de prélèvement	démolition-Les Mélèzes - Vol 43 (Bureau 11)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	12/05/2023

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	YAI
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.
-------------------------------	--



Référence échantillon : 002ER403173_084

Référence labo	PM05539781	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2023	Analyse réglementaire	Non
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mélézes - Vol 43 (Bureau 11)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Papier peint Souple Fibreux Blanc	1	1	HCQ	Acétone	1	2	MGA	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Papier Souple Fibreux Beige	1	1	HCQ					
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	5	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	HCQ					
	6	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			3 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Les couches Enduit / Effritable / Blanc, Carton / Souple Fibreux / Marron, Plâtre / Effritable / Blanc sont présentes en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couches 2, 3, 4, 5, 6 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Phase 1 non accréditée car comportant plus de 5 couches. Analyse non réglementaire : Analyse non accréditée. Couches 1, 2, 3, 4, 5, 6 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différée de celle des fibres d'amiante.
-------------------------------	--

Référence échantillon : 002ER403173_085

Référence labo	PM05539782	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mélézes - Vol 43 (Bureau 11)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

		Description	MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	YAI	Non détecté
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	YAI	Non détecté
	3	Ragréage Effritable Rose	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2. Couche non-analysée : Joint Souple Beige
-------------------------------	---

Référence échantillon : 002ER403173_086

Référence labo	PM05539783	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mélézes - Vol 41 (Dégagement 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Vert	-	-	-	Acétone	1	2	YAI	Non détecté
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	YAI	Non détecté
3	3	Ragréage Effritable Rose	-	-	-	Acétone	1	2	YAI	Non détecté
	4	Mortier Dur Gris	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			3 MET				

Remarque concernant l'analyse	La couche Mortier / Dur / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couche 4 non dissociable(***) analysée avec la couche 3.
-------------------------------	---



Référence échantillon : 002ER403173_087

Référence labo PM05539784
 Date du prélèvement 27/04/2023
 Auteur du prélèvement AC Environnement
 Type de prélèvement Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre
 Zone de prélèvement démolition-Les Mèlèzes - Vol 40 (Sanitaires 4)
 Remarque concernant le prélèvement RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui
 Analyse réglementaire Oui
 Date d'analyse 12/05/2023

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	YAI
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-				
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER403173_088

Référence labo PM05539785
 Date du prélèvement 27/04/2023
 Auteur du prélèvement AC Environnement
 Type de prélèvement Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre
 Zone de prélèvement démolition-Les Mèlèzes - Vol 40 (Sanitaires 4)
 Remarque concernant le prélèvement RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui
 Analyse réglementaire Oui
 Date d'analyse 12/05/2023

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc Beige	-	-	-	Acétone	1	2	YAI
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER403173_089

Référence labo PM05539786
 Date du prélèvement 27/04/2023
 Auteur du prélèvement AC Environnement
 Type de prélèvement Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons
 Zone de prélèvement démolition-Les Mèlèzes - Vol 40 (Sanitaires 4)
 Remarque concernant le prélèvement RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui
 Analyse réglementaire Oui
 Date d'analyse 12/05/2023

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MGA
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	HCQ				
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
 Couches 1, 2, 3, 4 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER403173_090

Référence labo	PM05539787	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mélézes - Vol 40 (Sanitaires 4)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Joint Dur Blanc	-	-	-	1	2	YAI	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc

Référence échantillon : 002ER403173_091

Référence labo	PM05539788	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mélézes - Vol 40 (Sanitaires 4)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	2	4	MGA	Non détecté ●
	2	Joint Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc

Référence échantillon : 002ER403173_092

Référence labo	PM05539789	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage + ragréage		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mélézes - Vol 40 (Sanitaires 4)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	1	2	YAI	Non détecté ●
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse La couche Mortier / Dur / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER403173_093

Référence labo	PM05539790	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mélézes - Vol 50 (Local technique 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc Gris	-	-	-	1	2	YAI	Non détecté ●
	2	Mastic Dur Beige	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.



Référence échantillon : 002ER403173_094

Référence labo	PM05539791	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mélézes - Vol 50 (Local technique 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone			Non détecté ●
	2	Ragréage Effritable Fibreux Gris	2	2	HCQ	1	2	MGA	
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER403173_095

Référence labo	PM05539792	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Joint de scellement		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mélézes - Vol 52 (Combles 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Beige	-	-	-	Acétone			Non détecté ●
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-	1	2	YAI	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER403173_096

Référence labo	PM05539793	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Mastics		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mélézes - Vol 52 (Combles 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mastic Effritable Beige	-	-	-	1	2	YAI	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER403173_097

Référence labo	PM05539794	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Façades - Appui de fenêtre - Joint de scellement		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mélézes - Vol 58 (Façade 4)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	1	2	YAI	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS



Référence échantillon : 002ER403173_098

Référence labo	PM05539795	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mélèzes - Vol 58 (Façade 4)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lame explorées(**) Analyse	Attaque chimique Nb de préparations Grilles explorées(**) Analyse	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	- - -	Acétone 1 2 YAI	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER403173_099

Référence labo	PM05539796	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Joint de structure		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mélèzes - Vol 55 (Façade 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lame explorées(**) Analyse	Attaque chimique Nb de préparations Grilles explorées(**) Analyse	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	- - -	Acétone 1 2 YAI	Non détecté ●
	2	Matériau Effritable Blanc	- - -		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER403173_100

Référence labo	PM05539797	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Joint de structure		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mélèzes - Vol 56 (Façade 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lame explorées(**) Analyse	Attaque chimique Nb de préparations Grilles explorées(**) Analyse	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	- - -	Acétone 1 2 YAI	Non détecté ●
	2	Matériau Effritable Blanc	- - -		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER403173_101

Référence labo	PM05539798	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	12/05/2023
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mélèzes - Vol 56 (Façade 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lame explorées(**) Analyse	Attaque chimique Nb de préparations Grilles explorées(**) Analyse	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	- - -	Acétone 1 2 YAI	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER403173_102

Référence labo PM05539799
 Date du prélèvement 27/04/2023
 Auteur du prélèvement AC Environnement
 Type de prélèvement Façades - Appui de fenêtre - Joint de scellement
 Zone de prélèvement démolition-Les Mélézes - Vol 56 (Façade 2)
 Remarque concernant le prélèvement RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui
 Analyse réglementaire Oui
 Date d'analyse 12/05/2023

Phase	Couche	Description Aspect, Texture, Couleur	MOLP			MET			Résultat Présence d'amiante
			Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	-	-	-	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER403173_103

Référence labo PM05539800
 Date du prélèvement 27/04/2023
 Auteur du prélèvement AC Environnement
 Type de prélèvement Façades - Menuiseries - Mastic vitrier
 Zone de prélèvement démolition-Les Mélézes - Vol 58 (Façade 4)
 Remarque concernant le prélèvement RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui
 Analyse réglementaire Oui
 Date d'analyse 12/05/2023

Phase	Couche	Description Aspect, Texture, Couleur	MOLP			MET			Résultat Présence d'amiante
			Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	-	-	-	Non détecté
	2	Mastic Dur Beige	-	-	-	-	-	-	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence dossier: RSC012023643588

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 30 MOLP et 116 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 113/116

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm

(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder à la lecture

(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

Analyste

Abdourahmane Barry




Accréditation
 N°1-6940
 Portée
 Disponible sur
 www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.

Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.

(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observable inférieure à la limite de détection

(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection



AC ENVIRONNEMENT - 16 rue Marcel Vigneron - 94110 Arcueil - Fax : 09 81 40 98 73
 SIRET : 441 355 914 00264 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
 Assurée par HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2023 au 31/12/2023)

Tél. : 01 58 07 07 20
 labs@ac-environnement.fr

L.M.O.F 07.8 V7

PAGE 33 / 33



ITGA ANALYTICS ARCUEIL
16 rue Marcel Vigneron
94110 Arcueil
Contact-Analytics@itga.fr

cofrac

Accréditation n° 1-7327
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

ESSAIS

CHANTIER	COORDONNÉES DESTINATAIRE
Référence Adresse C012026827731 Commande : 002ER403173-1 Affaire : démolition-Les Mélèzes 220 RUE FRANÇOIS MANSART 78370 PLAISIR	AC Environnement 64, rue Clément Ader 42153 RIORGES

Arcueil, le 05/02/2026

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012026827731
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	ITGA Analytics Arcueil
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques <i>La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)</i> Parties utiles de la norme NF X 43-050 :Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET)
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002ER403173-1_104

Référence labo	PM07600659	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/01/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ADNANE ALAOUI	Date d'analyse	04/02/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Joint Comprimband		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mélèzes - Vol 42 (Bureau 10)		
Remarque concernant le prélèvement	Noire		

Description			MOLP	MET				Résultat			
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante			
1	1	Mastic Résineux Beige	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	1	HHH	Chrysotile	●
	2	Matériau Effritable Rose	-	-	-						
	3	Matériau Bitumineux Noir	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET						

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.
-------------------------------	---

Référence dossier: RSC012026827731

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 0 MOLP et 1 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 1/1

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder à la lecture
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012026827731
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Suppléant Responsable
Equipe
Jonathan MARCHAL



L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.

Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.

(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection



ITGA ANALYTICS ARCUEIL
16 rue Marcel Vigneron
94110 Arcueil
Contact-Analytics@itga.fr

cofrac

Accréditation n° 1-7327
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

ESSAIS

CHANTIER	COORDONNÉES DESTINATAIRE
Référence C012026848009	AC Environnement
Adresse Commande : 002ER403173-2 Affaire : démolition-Les Mélézes 220 RUE FRANÇOIS MANSART 78370 PLAISIR	64, rue Clément Ader 42153 RIORGES

Arcueil, le 13/05/2026

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012026848009
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	ITGA Analytics Arcueil
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques <i>La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)</i> Parties utiles de la norme NF X 43-050 :Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET)
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002ER403173-2_105

Référence labo	PM07824397	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/04/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME VIALARD	Date d'analyse	12/05/2026
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Enveloppe de calorifuge		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mélézes - Vol 5 (Sous station 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP	MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**) Analyste	Attaque chimique			Nb de préparations Grilles explorées(**) Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Bitumineux Noir	- - -	Acétone, Chloroforme			1 1 RRA	Non détecté
	2	Toile Fibreux Souple Blanc	- - -					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET				

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012026848009
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002ER403173-2_106

Référence labo	PM07824398	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/04/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME VIALARD	Date d'analyse	12/05/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Joint de scellement		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mèlèzes - Vol 5 (Sous station 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	Acétone	1	1	RRA	Non détecté	
	2	Béton Dur Beige	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER403173-2_107

Référence labo	PM07824399	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/04/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME VIALARD	Date d'analyse	12/05/2026
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Élément sous toiture - Isolant sous toiture		
Zone de prélèvement	démolition-Les Mèlèzes - Vol 51 (Escalier 4)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste		Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste		Présence d'amiante
1	1	Laine Souple Fibreux Jaune	2	2	HRC	-	-	-	-	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			0 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence dossier: RSC012026848009

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 1 MOLP et 2 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 3/3

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm

(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder à la lecture

(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches(couches en vrac ou couches fines)

Responsable d'équipe
Imen Mansour



RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSØ12026848009
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.

Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.

(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection

(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance 2026 AC 1/2

Assurance 2026 AC 2/2

Attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle for AC ENVIRONNEMENT, signed by HDI Global SE. The document details the company's insurance coverage for professional liability, including various services and risks covered by the policy.

Continuation of the insurance policy details, including a table of guarantees and conditions. It specifies the scope of coverage for different types of damages and the corresponding financial limits.

Attestation sur l'honneur



ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné Mme Dominique BISAGA, présidente de la SAS AC ENVIRONNEMENT (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du 1° de l'article L. 271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126-24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la SAS AC ENVIRONNEMENT est souscritrice d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance HDI permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 02/01/2025

Dominique BISAGA
Présidente



AC ENVIRONNEMENT
Sage entreprise SAS au Capital Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES

04 77 44 92 48
09 69 41 46 46 46 46 46

SOCOTEC Certification France - 13, cours Valmy
92977 PARIS LA DEFENSE- France - DTI/2107-012



CERTIFICAT
N° DTI/2107-012

Certification document for Maxime VIALARD, issued by SOCOTEC. It details the certification process, the scope of the certification (covering various technical domains like asbestos, termites, etc.), and the validity period (from 11/10/2022 to 10/10/2023).