

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'un immeuble bâti

Mission de repérage réalisée selon les dispositions des articles R1334-19 et R1334-22 du Code de la santé publique, et conformément à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à l'arrêté du 24 Décembre 2021, l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, modifié par l'arrêté du 23 janvier 2020, ainsi qu'à la norme NF X46 - 020 d'août 2017(2ème tirage).

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 220 RUE FRANÇOIS MANSART 78370 PLAISIR

Référence client : démolition-Poterie

Désignation : démolition-Poterie

Date de construction : En 1997

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : VIALARD MAXIME

Accompagnateur : ()

Date de repérage : 27/04/2026

Numéro attestation : DTI/2107-012

Délivré le : 11/10/2022

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par SOCOTEC Certification France - 13, cours Valmy 92977 PARIS LA DEFENSE- France



A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
CH PLAISIR
220 Rue mansart
78 370 Plaisir

Donneur d'ordre :
Société RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS
le 9 rue Brahms - 12 ème arrondissement
75011 PARIS

A-4 SOCIETE

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 13/05/2026

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 13/05/2026

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION Non

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU Non

DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant

- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D - Etude préalable

- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage

- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions

- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

- Annexe : Plans
- Annexe : Reportage photographique
- Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
- Annexe : Prélèvements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Rdc - Vol 1 (Atelier)

Rdc - Vol 2 (W.C.)

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Sans objet	Sans objet	Sans objet

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Démolition

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Ensemble du bâtiment

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux de démolition sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME DE REPÉRAGE REGLEMENTAIRE

Conformément au programme des travaux de démolition défini par le donneur d'ordre, nous avons recherché l'ensemble des Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) concernés par les travaux de démolition définis par le donneur d'ordre, sur la base des composants et parties de composant de la liste C de l'annexe 13-9 du Code de la santé publique, ainsi que les MPSCA qui n'y figurant pas, cette liste étant indicative.

Composant de la construction	Partie du composant à vérifier ou à sonder
1. Toiture et étanchéité	
Plaques ondulées.	Plaques en fibres-ciment.
Ardoises.	Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment.
Éléments ponctuels.	Conduits de cheminée, conduits de ventilation... Bardeaux d'asphalte ou bitume ("shingle"), pare-vapeur, revêtements et colles.
Revêtements bitumineux d'étanchéité.	Rivets, faîtages, closoirs...
Accessoires de toitures.	
2. Façades	
Panneaux-sandwichs.	Plaques, joints d'assemblage, tresses....
Bardages.	Plaques et "bacs" en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment, isolants sous bardage.
Appuis de fenêtres.	Éléments en fibres-ciment.
3. Parois verticales intérieures et enduits	

Murs et cloisons.	Flocages, enduits projetés, revêtements durs (plaques planes en fibres-ciment), joints de dilatation.
Poteaux (périphériques et intérieurs).	Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, entourage de poteaux (carton, fibres-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), peintures intumescentes, panneaux de cloisons, jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/ têtes de cloisons : tresse, carton, fibres-ciment.
Cloisons légères ou préfabriquées.	
Gaines et coffres verticaux.	Flocage, enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu, panneaux.
Portes coupe-feu, portes pare-flammes.	
	Vantaux et joints.
4. Plafonds et faux plafonds	
Plafonds	Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite).
Poutres et charpentes (périphériques et intérieures).	Flocages, enduits projetés, peintures intumescentes.
Interfaces entre structures.	Rebouchage de trémies, jonctions avec la façade, calfeutrements, joints de dilatation.
Gaines et coffres horizontaux.	Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux.
Faux plafonds.	Panneaux et plaques.
5. Revêtements de sol et de murs	
Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement).	Dalles plastiques, colles bitumineuses, les plastiques avec sous-couche, chape maigre, calfeutrement des passages de conduits, revêtement bitumineux des fondations.
Revêtement de murs	Sous-couches des tissus muraux, revêtements durs (plaques menuiserie, fibres-ciment), colles des carrelages.
6. Conduits, canalisations et équipements	
Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides).	Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment.
Conduits de vapeur, fumée, échappement.	Conduit en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons.
Clapets/ volets coupe-feu.	Clapet, volet, rebouchage.
Vide-ordures.	Conduit en fibres-ciment.
7. Ascenseurs et monte-charge	
Portes palières.	Portes et cloisons palières.
Trémie, machinerie.	Flocage, bourre, mur/ plancher, joint mousse.

8. Equipements divers

Chaudières, tuyauteries, étuves,
groupes électrogènes,
convecteurs et radiateurs,
aérothermes...

Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture
anticondensation, plaques isolantes (internes et externes),
tissu amiante.

9. Installations industrielles

Fours, étuves, tuyauteries...

Bourre, tresses, joints, calorifugeages, peinture
anticondensation, plaques isolantes, tissu amiante,
freins et embrayages.

10. Coffrages perdus

Coffrages et fonds de coffrages perdus.

Eléments en fibres-ciment.

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIELUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Néant

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Néant

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Néant

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante et qui correspondent aux composants ou parties de composants de la liste C de l'annexe 13-9 du Code de la santé publique. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également. L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme NF X46-020 d'août 2017, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité par le COFRAC.

Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 01/10/2019 : « Chaque couche dissociable d'un échantillon, dont la quantité de la prise d'essai est suffisante, fait l'objet d'une analyse propre ». Afin de pouvoir respecter cette exigence réglementaire qui s'impose au donneur d'ordre, à l'opérateur de repérage et au laboratoire d'analyse, l'opérateur procédera systématiquement lors de son intervention et dans la mesure du possible, à la séparation des couches constitutives de l'ouvrage prélevé. Si le donneur d'ordre souhaite malgré tout une analyse globale des couches constituant l'échantillon, il est porté à son attention que les résultats d'analyse ne seraient pas rendus sous couvert d'accréditation COFRAC ni sous couvert de la réglementation en vigueur si les couches constituant l'échantillon étaient séparables soit lors du prélèvement soit lors de la préparation de l'échantillon par le laboratoire.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux de démolition ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition. Une nouvelle intervention de repérage complémentaire pourra être organisée, selon nos conditions tarifaires en vigueur ou conditions prévues au contrat.

Dans certains cas, la présence de matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante au cœur d'un ouvrage peut être impossible à identifier avant le début des travaux de démolition (exemples : écarteurs de banches noyés dans le béton, calles de ferrailage des dalles béton, ancienne colle de revêtement de sol noyée dans une nouvelle dalle béton pour rehaussement d'un plancher, conduit noyé dans un mur en béton, etc.). Dans de tels cas, la responsabilité de l'opérateur ne pourra pas être recherchée en cas de défaut de conclusion dans son rapport. Une nouvelle intervention de repérage complémentaire pourra être organisée, selon nos conditions tarifaires en vigueur ou conditions prévues au contrat.

Enfin, il est rappelé au donneur d'ordre que le repérage doit se faire en site vide d'occupant et d'équipement ou mobilier. La présence d'occupant, d'équipement ou de mobilier peut limiter fortement la réalisation d'investigations et de sondages destructifs, et donc l'exhaustivité des conclusions du présent rapport de repérage. Le donneur d'ordre est présumé informé de nos exigences d'intervention dès la commande de notre intervention et ne pourra se prévaloir ultérieurement de défaut de conclusion ayant pour cause la présence d'occupant, d'équipements ou de mobiliers lors de notre intervention.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalisation d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :

- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en œuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Conformément à l'article R1334-29-6 du Code de la santé publique, le rapport du repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante avant démolition est communiqué par le propriétaire du bâtiment à toute personne physique ou morale appelée à organiser ou effectuer des travaux de démolition dans l'immeuble.

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

L'intégralité des réseaux enterrés n'ont pu être investigués dans le cadre du présent repérage.

En effet, ces réseaux enterrés ne sont pas repérables sans moyens spécifiques (terrassement, caméra, etc.).

Des investigations complémentaires devront être réalisées ultérieurement une fois les moyens d'accès aux réseaux enterrés mis à disposition ou lors de la phase de travaux correspondant à leur mise à jour.

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

- 1 - Toiture et étanchéité**
- 2 - Parois verticales intérieures et enduits**
- 3 - Plafond et faux-plafonds**
- 4 - Revêtement de sol**
- 5 - Revêtement de mur**
- 6 - Equipements divers et accessoires**



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 1 (Atelier)	Elément sous toiture	Isolant sous toiture	P16	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 9-1 n °16 - 1	P16	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 2 (W.C)	Elément sous toiture	Isolant sous toiture	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002ER 40317 9-1 n °16 - 1	P16	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 1 (Atelier)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P2	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 9 n°2 - 1	002ER 40317 9 n°2	Peinture / Toile / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc Rouge / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 2 (W.C)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER 40317 9 n°2 - 1	002ER 40317 9 n°2	Peinture / Toile / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc Rouge / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 2 (W.C)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P3	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 9 n°3 - 1	002ER 40317 9 n°3	Peinture / Toile / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Jaune / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 2 (W.C)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 40317 9 n°3 - 1	002ER 40317 9 n°3	Peinture / Toile / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Jaune / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 1 (Atelier)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 40317 9 n°3 - 1	002ER 40317 9 n°3	Peinture / Toile / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Jaune / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 2 (W.C) - Vol 1 (Atelier)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P3 - S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 40317 9 n°3 - 1	002ER 40317 9 n°3	Peinture / Toile / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Jaune / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 1 (Atelier)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Plot de colle	P12	Réalisation d'un prélèvement	Derrière panneaux de cloisons	002ER 40317 9-1 n °12 - 1	P12	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 2 (W.C)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Plot de colle	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12	Derrière panneaux de cloisons	002ER 40317 9-1 n °12 - 1	P12	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 1 (Atelier)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Plot de colle	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12	Derrière panneaux de cloisons	002ER 40317 9-1 n °12 - 1	P12	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 2 (W.C) - Vol 1 (Atelier)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Plot de colle	S11 - S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12	Derrière panneaux de cloisons	002ER 40317 9-1 n °12 - 1	P12	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 1 (Atelier)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P13	Réalisation d'un prélèvement	Sur parpaings derrière panneaux de cloison	002ER 40317 9-1 n °13 - 1	P13	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 1 (Atelier)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Sur parpaings derrière panneaux de cloison	002ER 40317 9-1 n °13 - 1	P13	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 1 (Atelier)	Cloisons légères ou préfabriquées	Plot de colle	P14	Réalisation d'un prélèvement	Derrière panneaux de cloisons	002ER 40317 9-1 n °14 - 1	P14	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 1 (Atelier)	Cloisons légères ou préfabriquées	Plot de colle	P14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Derrière panneaux de cloisons	002ER 40317 9-1 n °14 - 1	P14	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 2 (W.C)	Cloisons légères ou préfabriquées	Plot de colle	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Derrière panneaux de cloisons	002ER 40317 9-1 n °14 - 1	P14	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 1 (Atelier) - Vol 2 (W.C)	Cloisons légères ou préfabriquées	Plot de colle	P14 - S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Derrière panneaux de cloisons	002ER 40317 9-1 n °14 - 1	P14	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 1 (Atelier)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P15	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 9-1 n °15 - 1	P15	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 1 (Atelier)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002ER403179-1 n°15 - 1	P15	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 2 (W.C)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002ER403179-1 n°15 - 1	P15	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 1 (Atelier) - Vol 2 (W.C)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P15 - S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002ER403179-1 n°15 - 1	P15	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 1 (Atelier)	Menuiseries	Compriband	S14	Réalisation d'un sondage		S14 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature Absence de Compriband



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 1 (Atelier)	Menuiseries	Compriband	S14	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S14		S14 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature Absence de Compriband
Rdc	Vol 2 (W.C)	Menuiseries	Compriband	S14	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S14		S14 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature Absence de Compriband

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
------	--------------	-----------	------------------	------------	-------------	----------------	-----------	-----------	------------	----------	------------

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 1 (Atelier)	Plafonds	Panneaux collés	P1	Réalisation d'un prélèvement		002ER403179 n°1 - 1	002ER403179 n°1	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 2 (W.C)	Plafonds	Panneaux collés	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER403179 n°1 - 1	002ER403179 n°1	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 2 (W.C)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P6	Réalisation d'un prélèvement		002ER403179 n°6 - 1	002ER403179 n°6	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 1 (Atelier)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 40317 9 n°6 - 1	002ER 40317 9 n°6	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 2 (W.C)	Revêtement de sol	Ragréage + béton	P7	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 9 n°7 - 1	002ER 40317 9 n°7	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 1 (Atelier)	Revêtement de sol	Ragréage + béton	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 40317 9 n°7 - 1	002ER 40317 9 n°7	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 1 (Atelier)	Revêtement de sol	Joint de carrelage	P8	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 9-1 n°8 - 1	P8	Mastic - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 2 (W.C)	Revêtement de sol	Joint de carrelage	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002ER 40317 9-1 n°8 - 1	P8	Mastic - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 2 (W.C)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P4	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 9 n°4 - 1	002ER 40317 9 n°4	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 1 (Atelier)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P5	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 9 n°5 - 1	002ER 40317 9 n°5	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Orange	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 1 (Atelier)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER 40317 9 n°5 - 1	002ER 40317 9 n°5	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Orange	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 2 (W.C)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER 40317 9 n°5 - 1	002ER 40317 9 n°5	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Orange	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 1 (Atelier) - Vol 2 (W.C)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P5 - S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER 40317 9 n°5 - 1	002ER 40317 9 n°5	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Orange	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 1 (Atelier)	Revêtement de mur	Joint de carrelage (plinthe)	P9	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 9-1 n°9 - 1	P9	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 2 (W.C)	Revêtement de mur	Joint de carrelage (plinthe)	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER 40317 9-1 n°9 - 1	P9	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 1 (Atelier)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P10	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 9-1 n °10 - 1 - 002ER 40317 9-1 n °10 - 2	P10	Colle / Carton - Dur / Souple Fibreux - Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 1 (Atelier)	Evier	Tampon bitumineux	P11	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 9-1 n °11 - 1	P11	Tampon - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Rdc	Rdc - Plan de repérage - Actions menées


RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER403179-1

Légende

Localisation dun prélèvement négatif

Localisation dun sondage négatif

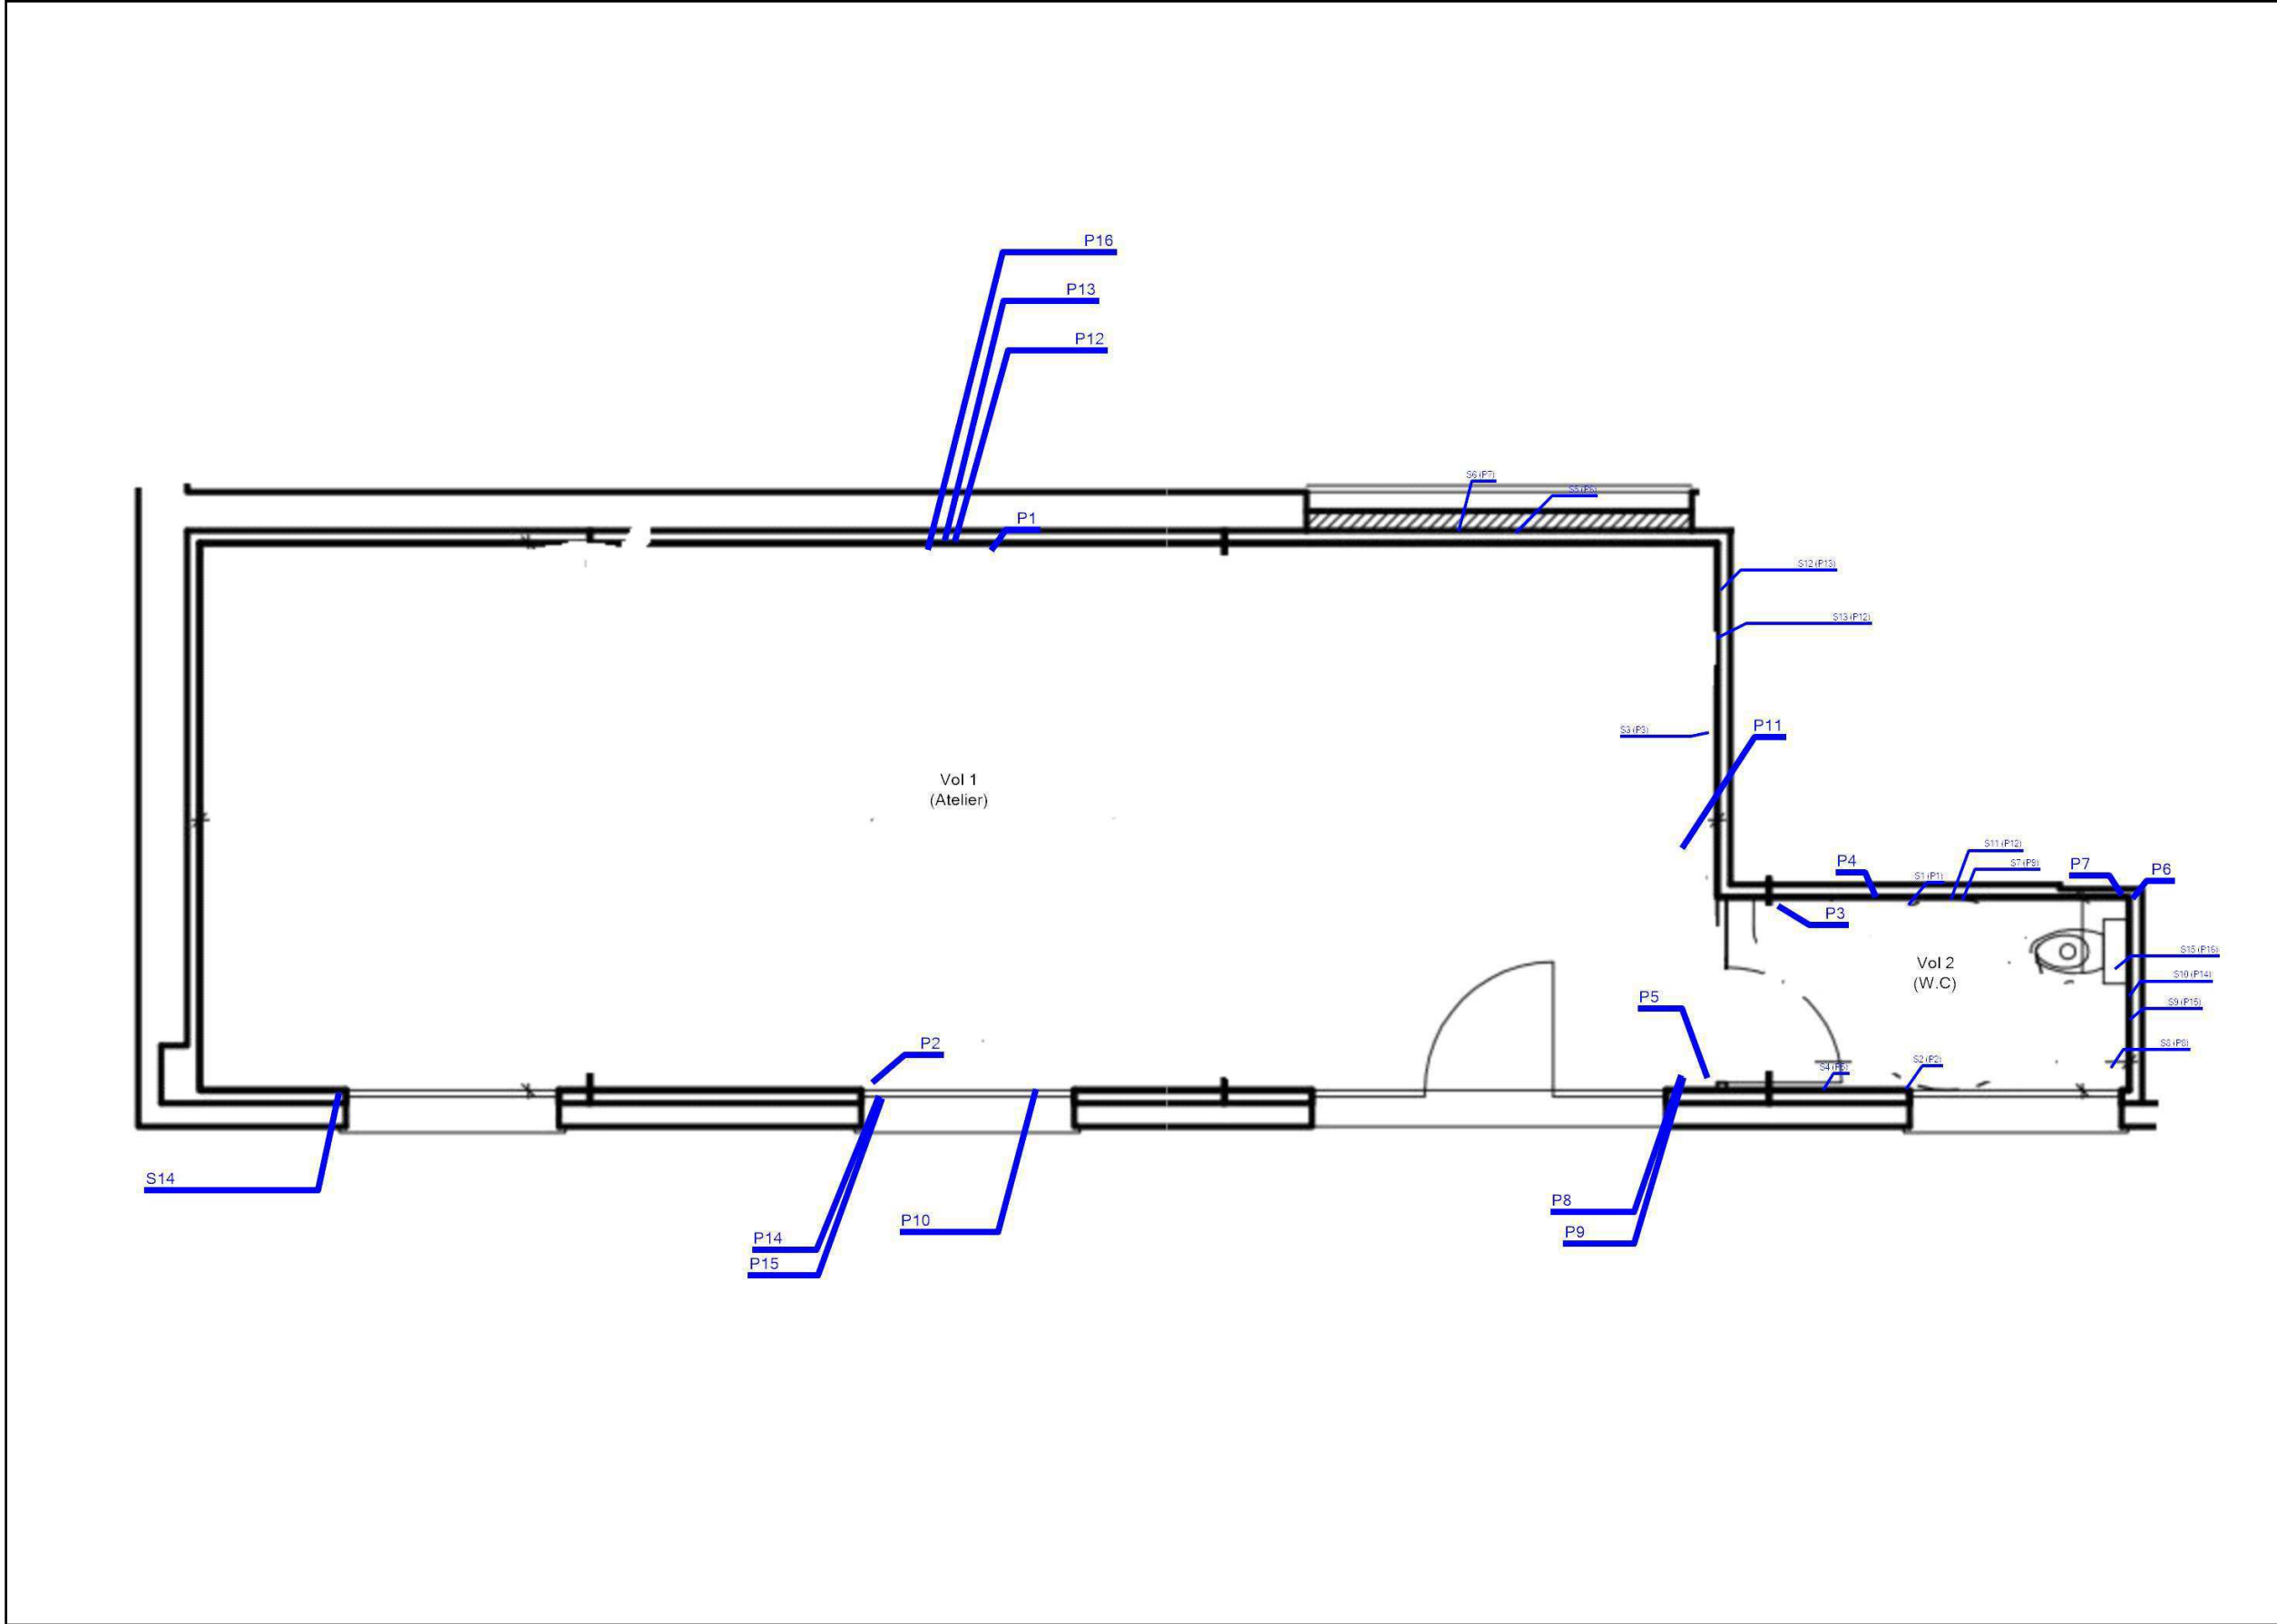

Adresse du bien

220 RUE FRANÇOIS MANSART
78370 PLAISIR

Désignation

démolition-Poterie

Date intervention

27/04/2026

Techniciens intervenant

VIALARD MAXIME

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002ER403179 n°1 - 1 (P1)	Rdc - Vol 1 (Atelier)	Prélèvement négatif
002ER403179 n°2 - 1 (P2)	Rdc - Vol 1 (Atelier)	Prélèvement négatif
002ER403179 n°3 - 1 (P3)	Rdc - Vol 2 (W.C)	Prélèvement négatif
002ER403179 n°4 - 1 (P4)	Rdc - Vol 2 (W.C)	Prélèvement négatif
002ER403179 n°5 - 1 (P5)	Rdc - Vol 1 (Atelier)	Prélèvement négatif
002ER403179 n°6 - 1 (P6)	Rdc - Vol 2 (W.C)	Prélèvement négatif
002ER403179 n°7 - 1 (P7)	Rdc - Vol 2 (W.C)	Prélèvement négatif
002ER403179-1 n°10 - 1 (P10)	Rdc - Vol 1 (Atelier)	Prélèvement négatif
002ER403179-1 n°8 - 1 (P8)	Rdc - Vol 1 (Atelier)	Prélèvement négatif
002ER403179-1 n°9 - 1 (P9)	Rdc - Vol 1 (Atelier)	Prélèvement négatif
002ER403179-1 n°10 - 2 (P10)	Rdc - Vol 1 (Atelier)	Prélèvement négatif
002ER403179-1 n°11 - 1 (P11)	Rdc - Vol 1 (Atelier)	Prélèvement négatif
002ER403179-1 n°12 - 1 (P12)	Rdc - Vol 1 (Atelier)	Prélèvement négatif
002ER403179-1 n°13 - 1 (P13)	Rdc - Vol 1 (Atelier)	Prélèvement négatif
002ER403179-1 n°14 - 1 (P14)	Rdc - Vol 1 (Atelier)	Prélèvement négatif
002ER403179-1 n°15 - 1 (P15)	Rdc - Vol 1 (Atelier)	Prélèvement négatif
S14 - 1 (S14)	Rdc - Vol 1 (Atelier)	Absence : pas d'amiante par nature
002ER403179-1 n°16 - 1 (P16)	Rdc - Vol 1 (Atelier)	Prélèvement négatif



002ER403179 n°1 - 1 (P1) - Rdc - Vol 1 (Atelier)



002ER403179 n°2 - 1 (P2) - Rdc - Vol 1 (Atelier)



002ER403179 n°3 - 1 (P3) - Rdc - Vol 2 (W.C)



002ER403179 n°4 - 1 (P4) - Rdc - Vol 2 (W.C)



002ER403179 n°5 - 1 (P5) - Rdc - Vol 1 (Atelier)



002ER403179 n°6 - 1 (P6) - Rdc - Vol 2 (W.C)



002ER403179 n°7 - 1 (P7) - Rdc - Vol 2 (W.C)



002ER403179-1 n°10 - 1 (P10) - Rdc - Vol 1 (Atelier)



002ER403179-1 n°8 - 1 (P8) - Rdc - Vol 1 (Atelier)



002ER403179-1 n°9 - 1 (P9) - Rdc - Vol 1 (Atelier)



002ER403179-1 n°10 - 2 (P10) - Rdc - Vol 1 (Atelier)



002ER403179-1 n°11 - 1 (P11) - Rdc - Vol 1 (Atelier)



002ER403179-1 n°12 - 1 (P12) - Rdc - Vol 1 (Atelier)



002ER403179-1 n°13 - 1 (P13) - Rdc - Vol 1 (Atelier)



002ER403179-1 n°14 - 1 (P14) - Rdc - Vol 1 (Atelier)



002ER403179-1 n°15 - 1 (P15) - Rdc - Vol 1 (Atelier)



S14 - 1 (S14) - Rdc - Vol 1 (Atelier)



002ER403179-1 n°16 - 1 (P16) - Rdc - Vol 1 (Atelier)

ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif Amiante

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
002ER403179 n°1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Rdc - Vol 1 (Atelier)	
002ER403179 n°2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Toile / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc Rouge / Blanc / Marron / Blanc	Rdc - Vol 1 (Atelier)	
002ER403179 n°3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Toile / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Jaune / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Rdc - Vol 2 (W.C)	
002ER403179 n°4	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Blanc	Rdc - Vol 2 (W.C)	
002ER403179 n°5	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Orange	Rdc - Vol 1 (Atelier)	
002ER403179 n°6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Blanc	Rdc - Vol 2 (W.C)	
002ER403179 n°7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Blanc	Rdc - Vol 2 (W.C)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mastic - Dur - Gris	Rdc - Vol 1 (Atelier)	
P9	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint - Dur - Gris	Rdc - Vol 1 (Atelier)	
P10	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Carton - Dur / Souple Fibreux - Blanc / Marron	Rdc - Vol 1 (Atelier)	
P11	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon - Bitumineux - Noir	Rdc - Vol 1 (Atelier)	
P12	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle - Dur - Beige	Rdc - Vol 1 (Atelier)	
P13	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Joint - Dur - Gris	Rdc - Vol 1 (Atelier)	
P14	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle - Dur - Beige	Rdc - Vol 1 (Atelier)	
P15	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment - Dur - Gris	Rdc - Vol 1 (Atelier)	
P16	Toiture et étanchéité	Elément sous toiture	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Rdc - Vol 1 (Atelier)	

CHANTIER

Référence **C012023638024**
Adresse Commande : 002ER403179
Affaire : démolition-Poterie
220 RUE FRANÇOIS MANSART
78370 PLAISIR

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 06/04/2023

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC012023638024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	AC Environnement
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) ⁽¹⁾ : Morphologie et critères optiques <i>La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse. (*)</i> Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) ⁽²⁾ : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique <i>La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse</i>
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002ER403179_001

Référence labo	PM05479582	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	05/04/2023
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Panneaux collés		
Zone de prélèvement	démolition-Poterie - Vol 1 (Atelier)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste		Attaque chimique	Nb de préparation Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	NNG
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	DAN				
	4	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4 non dissociables analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3, 4 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.
-------------------------------	---

Référence échantillon : 002ER403179_002

Référence labo	PM05479583	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	05/04/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	démolition-Poterie - Vol 1 (Atelier)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté
	2	Toile Souple Fibreux Blanc Rouge	1	1	DAN					
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	4	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	DAN					
	5	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			2 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4, 5 non dissociables analysées avec la couche 1.
	Couches 1, 2, 3, 4, 5 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différent de celle des fibres d'amiant.

Référence échantillon : 002ER403179_003

Référence labo	PM05479584	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	05/04/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	démolition-Poterie - Vol 2 (W.C)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

		Description	MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté
	2	Toile Souple Fibreux Blanc	1	1	DAN					
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	4	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	DAN					
	5	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			2 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4, 5 non dissociables analysées avec la couche 1.
	Couches 1, 2, 3, 4, 5 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différent de celle des fibres d'amiant.

Référence échantillon : 002ER403179_004

Référence labo	PM05479585	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	05/04/2023
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	démolition-Poterie - Vol 2 (W.C)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	SAZ
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	RAS
-------------------------------	-----



Référence échantillon : 002ER403179_005

Référence labo	PM05479586	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	05/04/2023
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	démolition-Poterie - Vol 1 (Atelier)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	SAZ
	2	Matériau Effritable Orange	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER403179_006

Référence labo	PM05479587	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	05/04/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	démolition-Poterie - Vol 2 (W.C)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	SAZ
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Carrelage Dur Marron

Référence échantillon : 002ER403179_007

Référence labo	PM05479588	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	05/04/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage + béton		
Zone de prélèvement	démolition-Poterie - Vol 2 (W.C)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	SAZ
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Carrelage Dur Gris

Référence dossier: RSC012023638024

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 5 MOLP et 7 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 7/7

Analyste

Abdourahmane Barry





Accréditation
N°1-6940
Portée
Disponible sur
www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.

Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm

(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection

(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection



AC ENVIRONNEMENT - 16 rue Marcel Vigneron - 94110 Arcueil - Fax : 09 81 40 98 73
SIRET : 441 355 914 00264 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2023 au 31/12/2023)

Tél. : 01 58 07 07 20
labs@ac-environnement.fr

L.M.O.F 07.8 V7
PAGE 4 / 4



ITGA ANALYTICS ARCUEIL
16 rue Marcel Vigneron
94110 Arcueil
Contact-Analytics@itga.fr

cofrac

Accréditation n° 1-7327
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

ESSAIS

CHANTIER	COORDONNÉES DESTINATAIRE
Référence Adresse C012026847478 Commande : 002ER403179-1 Affaire : démolition-Poterie 220 RUE FRANÇOIS MANSART 78370 PLAISIR	AC Environnement 64, rue Clément Ader 42153 RIORGES

Arcueil, le 13/05/2026

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012026847478
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	ITGA Analytics Arcueil
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques <i>La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)</i> Parties utiles de la norme NF X 43-050 :Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET)
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002ER403179-1_008

Référence labo	PM07819280	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME VIALARD	Date d'analyse	13/05/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Joint de carrelage		
Zone de prélèvement	démolition-Poterie - Vol 1 (Atelier)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP	MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**) Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**) Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mastic Dur Gris	- - -	Acétone	1 1 RRA	Non détecté	●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET			
Remarque concernant l'analyse		RAS					

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012026847478
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002ER403179-1_009

Référence labo	PM07819281	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME VIALARD	Date d'analyse	13/05/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Joint de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	démolition-Poterie - Vol 1 (Atelier)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Joint Dur Gris	-	-	Acétone	1	1	RRA	Non détecté	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER403179-1_010

Référence labo	PM07819282	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME VIALARD	Date d'analyse	13/05/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	démolition-Poterie - Vol 1 (Atelier)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	Acétone	1	1	RRA	Non détecté	
	2	Carton Souple Fibreux Marron	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Faïence Dur Beige

Référence échantillon : 002ER403179-1_011

Référence labo	PM07819283	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME VIALARD	Date d'analyse	13/05/2026
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Evier - Tampon bitumineux		
Zone de prélèvement	démolition-Poterie - Vol 1 (Atelier)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Tampon Bitumineux Noir	-	-	Chloroforme	1	1	RRA	Non détecté	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012026847478

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002ER403179-1_012

Référence labo	PM07819284	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME VIALARD	Date d'analyse	13/05/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Plot de colle démolition-Poterie - Vol 1 (Atelier)		
Zone de prélèvement	RAS		
Remarque concernant le prélèvement			

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	1	RRA
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER403179-1_013

Référence labo	PM07819285	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME VIALARD	Date d'analyse	13/05/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Joint de scellement démolition-Poterie - Vol 1 (Atelier)		
Zone de prélèvement	RAS		
Remarque concernant le prélèvement			

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Joint Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	RRA
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER403179-1_014

Référence labo	PM07819286	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME VIALARD	Date d'analyse	13/05/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Plot de colle démolition-Poterie - Vol 1 (Atelier)		
Zone de prélèvement	RAS		
Remarque concernant le prélèvement			

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	1	RRA
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté

Remarque concernant l'analyse RAS

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012026847478
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002ER403179-1_015

Référence labo	PM07819287	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME VIALARD	Date d'analyse	13/05/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	démolition-Poterie - Vol 1 (Atelier)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET			Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Ciment Dur Gris	-	-	Acétone	1	1	RRA	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET				

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER403179-1_016

Référence labo	PM07819288	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME VIALARD	Date d'analyse	13/05/2026
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Élément sous toiture - Isolant sous toiture		
Zone de prélèvement	démolition-Poterie - Vol 1 (Atelier)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées ^(**)	Analyste		Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées ^(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Laine Souple Fibreux Jaune	2	2	HRC	-	-	-	-	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			0 MET				

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence dossier: RSC012026847478

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 1 MOLP et 8 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 9/9

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder à la lecture
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches(couches en vrac ou couches fines)

Suppléant Responsable
Equipe
Jonathan MARCHAL



RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012026847478
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.

Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.

(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection

(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance 2026 AC 1/2

Assurance 2026 AC 2/2

Attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle HDI Global SE. Includes details about the insured (VENTURA 64 RUE CLEMENT ADER 42153 RIORGES - FRANCE) and the scope of coverage (Les activités garanties).

Attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle HDI Global SE. Includes details about the insured (VENTURA 64 RUE CLEMENT ADER 42153 RIORGES - FRANCE) and the scope of coverage (Les activités garanties).

Attestation sur l'honneur

SOCOTEC Certification France - 13, cours Valmy
92977 PARIS LA DEFENSE- France - DTI/2107-012

Attestation sur l'honneur from AC ENVIRONNEMENT. Signed by Dominique BISAGA, Présidente. Includes details about the company and the scope of the attestation.

CERTIFICAT N° DTI/2107-012 from SOCOTEC. Issued to Maxime VIALARD. Includes details about the certification process and the scope of the certificate.