

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'un immeuble bâti

Mission de repérage réalisée selon les dispositions des articles R1334-19 et R1334-22 du Code de la santé publique, et conformément à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à l'arrêté du 24 Décembre 2021, l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, modifié par l'arrêté du 23 janvier 2020, ainsi qu'à la norme NF X46 - 020 d'août 2017(2ème tirage).

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 220 RUE FRANÇOIS MANSART 78370 PLAISIR

Référence client : démolition-Salle polyvalente +
Chapelle

Désignation : démolition-Salle polyvalente +Chapelle

Date de construction : En 1997

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : VIALARD MAXIME

Accompagnateur : ()

Date de repérage : 27/04/2026

Numéro attestation : DTI/2107-012

Délivré le : 11/10/2022

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par SOCOTEC Certification France - 13, cours Valmy 92977 PARIS LA DEFENSE- France



A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
CH PLAISIR
220 Rue mansart
78 370 Plaisir

Donneur d'ordre :
Société RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS
le 9 rue Brahms - 12 ème arrondissement
75011 PARIS

A-4 SOCIETE

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 13/05/2026

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 13/05/2026

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION

Non

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU
DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant

- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable

- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage

- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions

- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

- Annexe : Plans
- Annexe : Reportage photographique
- Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
- Annexe : Prélèvements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

RDC - Vol 1 (Salle de réunion)	RDC - Vol 2 (L.t 1)
RDC - Vol 3 (Dégagement)	RDC - Vol 4 (Local 1)
RDC - Vol 5 (Escalier)	RDC - Vol 6 (Réserve 1)
RDC - Vol 7 (Sanitaires 1)	RDC - Vol 8 (Ménage)
RDC - Vol 9 (W.C)	RDC - Vol 10 (Local 2)
RDC - Vol 11 (Véranda)	R+1 - Vol 12 (Combles)
RDC - Vol 13 (Chapelle)	RDC - Vol 14 (Aumonerie)
RDC - Vol 15 (Bureau)	RDC - Vol 16 (Vestiaire)
RDC - Vol 18 (Sanitaires 2)	RDC - Vol 19 (Réserve 2)
RDC - Vol 20 (L.t 2)	RDC - Vol 21 (Débarras)
Extérieur - Vol 22 (Toiture)	Extérieur - Vol 23 (Façade 1)
Extérieur - Vol 24 (Façade 2)	Extérieur - Vol 25 (Façade 3)

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S)
DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Sans objet	Sans objet	Sans objet

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Démolition

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Bâtiment

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux de démolition sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME DE REPÉRAGE REGLEMENTAIRE

Conformément au programme des travaux de démolition défini par le donneur d'ordre, nous avons recherché l'ensemble des Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) concernés par les travaux de démolition définis par le donneur d'ordre, sur la base des composants et parties de composant de la liste C de l'annexe 13-9 du Code de la santé publique, ainsi que les MPSCA qui n'y figurant pas, cette liste étant indicative.

Composant de la construction	Partie du composant à vérifier ou à sonder
1. Toiture et étanchéité	
Plaques ondulées.	Plaques en fibres-ciment.
Ardoises.	Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment.
Éléments ponctuels.	Conduits de cheminée, conduits de ventilation... Bardeaux d'asphalte ou bitume ("shingle"), pare-vapeur, revêtements et colles.
Revêtements bitumineux d'étanchéité.	Rivets, faîtages, closoirs...
Accessoires de toitures.	
2. Façades	
Panneaux-sandwichs.	Plaques, joints d'assemblage, tresses....
Bardages.	Plaques et "bacs" en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment, isolants sous bardage.
Appuis de fenêtres.	Éléments en fibres-ciment.
3. Parois verticales intérieures et enduits	

Murs et cloisons.	Flocages, enduits projetés, revêtements durs (plaques planes en fibres-ciment), joints de dilatation.
Poteaux (périphériques et intérieurs).	Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, entourage de poteaux (carton, fibres-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), peintures intumescentes, panneaux de cloisons, jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/ têtes de cloisons : tresse, carton, fibres-ciment.
Cloisons légères ou préfabriquées.	
Gaines et coffres verticaux.	Flocage, enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu, panneaux.
Portes coupe-feu, portes pare-flammes.	
	Vantaux et joints.
4. Plafonds et faux plafonds	
Plafonds	Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite).
Poutres et charpentes (périphériques et intérieures).	Flocages, enduits projetés, peintures intumescentes.
Interfaces entre structures.	Rebouchage de trémies, jonctions avec la façade, calfeutrements, joints de dilatation.
Gaines et coffres horizontaux.	Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux.
Faux plafonds.	Panneaux et plaques.
5. Revêtements de sol et de murs	
Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement).	Dalles plastiques, colles bitumineuses, les plastiques avec sous-couche, chape maigre, calfeutrement des passages de conduits, revêtement bitumineux des fondations.
Revêtement de murs	Sous-couches des tissus muraux, revêtements durs (plaques menuiserie, fibres-ciment), colles des carrelages.
6. Conduits, canalisations et équipements	
Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides).	Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment.
Conduits de vapeur, fumée, échappement.	Conduit en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons.
Clapets/ volets coupe-feu.	Clapet, volet, rebouchage.
Vide-ordures.	Conduit en fibres-ciment.
7. Ascenseurs et monte-charge	
Portes palières.	Portes et cloisons palières.
Trémie, machinerie.	Flocage, bourre, mur/ plancher, joint mousse.

8. Equipements divers

Chaudières, tuyauteries, étuves,
groupes électrogènes,
convecteurs et radiateurs,
aérothermes...

Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture
anticondensation, plaques isolantes (internes et externes),
tissu amiante.

9. Installations industrielles

Fours, étuves, tuyauteries...

Bourre, tresses, joints, calorifugeages, peinture
anticondensation, plaques isolantes, tissu amiante,
freins et embrayages.

10. Coffrages perdus

Coffrages et fonds de coffrages perdus.

Eléments en fibres-ciment.

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIELUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Sans Objet

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Sans Objet

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Sans Objet

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante et qui correspondent aux composants ou parties de composants de la liste C de l'annexe 13-9 du Code de la santé publique. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également. L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme NF X46-020 d'août 2017, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité par le COFRAC.

Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 01/10/2019 : « Chaque couche dissociable d'un échantillon, dont la quantité de la prise d'essai est suffisante, fait l'objet d'une analyse propre ». Afin de pouvoir respecter cette exigence réglementaire qui s'impose au donneur d'ordre, à l'opérateur de repérage et au laboratoire d'analyse, l'opérateur procédera systématiquement lors de son intervention et dans la mesure du possible, à la séparation des couches constitutives de l'ouvrage prélevé. Si le donneur d'ordre souhaite malgré tout une analyse globale des couches constituant l'échantillon, il est porté à son attention que les résultats d'analyse ne seraient pas rendus sous couvert d'accréditation COFRAC ni sous couvert de la réglementation en vigueur si les couches constituant l'échantillon étaient séparables soit lors du prélèvement soit lors de la préparation de l'échantillon par le laboratoire.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux de démolition ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition. Une nouvelle intervention de repérage complémentaire pourra être organisée, selon nos conditions tarifaires en vigueur ou conditions prévues au contrat.

Dans certains cas, la présence de matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante au cœur d'un ouvrage peut être impossible à identifier avant le début des travaux de démolition (exemples : écarteurs de banches noyés dans le béton, calles de ferrailage des dalles béton, ancienne colle de revêtement de sol noyée dans une nouvelle dalle béton pour rehaussement d'un plancher, conduit noyé dans un mur en béton, etc.). Dans de tels cas, la responsabilité de l'opérateur ne pourra pas être recherchée en cas de défaut de conclusion dans son rapport. Une nouvelle intervention de repérage complémentaire pourra être organisée, selon nos conditions tarifaires en vigueur ou conditions prévues au contrat.

Enfin, il est rappelé au donneur d'ordre que le repérage doit se faire en site vide d'occupant et d'équipement ou mobilier. La présence d'occupant, d'équipement ou de mobilier peut limiter fortement la réalisation d'investigations et de sondages destructifs, et donc l'exhaustivité des conclusions du présent rapport de repérage. Le donneur d'ordre est présumé informé de nos exigences d'intervention dès la commande de notre intervention et ne pourra se prévaloir ultérieurement de défaut de conclusion ayant pour cause la présence d'occupant, d'équipements ou de mobiliers lors de notre intervention.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalisation d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :

- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en œuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Conformément à l'article R1334-29-6 du Code de la santé publique, le rapport du repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante avant démolition est communiqué par le propriétaire du bâtiment à toute personne physique ou morale appelée à organiser ou effectuer des travaux de démolition dans l'immeuble.

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Équipement / Électrique / Réseaux de fluides :

- Aucun équipement électrique ne peut-être investigué sans réception au préalable d'un procès-verbal de consignation.
- Les réseaux de fluide sous pression n'ont logiquement pas été inspectés.

Les trappes d'accès aux réseaux enterrés étant majoritairement scellées, inaccessibles, ou dissimulées, ces derniers n'ont pas pu être intégralement sondés.

Certains éléments de la construction noyés dans la structure du bâtiment et susceptibles de contenir de l'amiante peuvent être découverts en cours de démolition. Dans ce cas, une intervention complémentaire devra être réalisée, afin de procéder à l'analyse de ces matériaux inaccessibles sans travaux lourds de déconstruction (Isolant entre dalle béton, cale de ferrailage, élément structurel noyé, réseau enterré...)

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

1 - Toiture et étanchéité

2 - Façades

3 - Parois verticales intérieures et enduits

4 - Plafond et faux-plafonds

5 - Revêtement de sol

6 - Revêtement de mur

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 12 (Combles)	Elément sous toiture	Isolant sous toiture	P55	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 1-1 n °55 - 1	P55	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 12 (Combles)	Elément sous toiture	Isolant sous toiture	P55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002ER 40317 1-1 n °55 - 1	P55	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 12 (Combles)	Elément sous toiture	Isolant sous toiture	P56	Réalisation d'un prélèvement	Au sol	002ER 40317 1-1 n °56 - 1	P56	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 12 (Combles)	Elément sous toiture	Isolant sous toiture	P56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56	Au sol	002ER 40317 1-1 n °56 - 1	P56	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Extérieur	Vol 25 (Façade 3)	Murs	Joint de dilatation	P47	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 1 n°47 - 1	002ER 40317 1 n°47 Phase 1	Béton - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Extérieur	Vol 23 (Façade 1)	Murs	Joint de dilatation	S96	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002ER 40317 1 n°47 - 1	002ER 40317 1 n°47 Phase 1	Béton - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Extérieur	Vol 25 (Façade 3)	Murs	Joint de dilatation	P47	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 1 n°47 - 1	002ER 40317 1 n°47 Phase 2	Matériau - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Extérieur	Vol 23 (Façade 1)	Murs	Joint de dilatation	S96	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002ER 40317 1 n°47 - 1	002ER 40317 1 n°47 Phase 2	Matériau - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Extérieur	Vol 25 (Façade 3)	Appui de fenêtre	Eléments en ciment	P48	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 1 n°48 - 1	002ER 40317 1 n°48	Matériau / Mortier - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Extérieur	Vol 25 (Façade 3)	Appui de fenêtre	Eléments en ciment	P48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002ER 40317 1 n°48 - 1	002ER 40317 1 n°48	Matériau / Mortier - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Extérieur	Vol 24 (Façade 2)	Appui de fenêtre	Eléments en ciment	S93	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002ER 40317 1 n°48 - 1	002ER 40317 1 n°48	Matériau / Mortier - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Extérieur	Vol 24 (Façade 2)	Appui de fenêtre	Eléments en ciment	S94	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002ER 40317 1 n°48 - 1	002ER 40317 1 n°48	Matériau / Mortier - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Extérieur	Vol 23 (Façade 1)	Appui de fenêtre	Eléments en ciment	S95	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002ER 40317 1 n°48 - 1	002ER 40317 1 n°48	Matériau / Mortier - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Extérieur	Vol 25	Appui de fenêtre	Eléments en ciment	P48 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002ER	002ER	Matériau /	Négatif	Négatif sur analyse
	(Façade 3) -			S93 -			40317	40317	Mortier -		
	Vol 24			S94 -			1 n°48	1 n°48	Effritable /		
	(Façade 2) -			S95			- 1		Dur - Gris / Gris		
Extérieur	Vol 23	Murs	Enduit ciment	P49	Réalisation d'un prélèvement		002ER	002ER	Mortier - Dur	Négatif	Négatif sur analyse
	(Façade 1)						40317	40317	- Gris		
	Vol 25						1 n°49	1 n°49			
	(Façade 3)						- 1				
Extérieur	Vol 24	Murs	Enduit ciment	P50	Réalisation d'un prélèvement		002ER	002ER	Matériau /	Négatif	Négatif sur analyse
	(Façade 2)						40317	40317	Mortier -		
							1 n°50	1 n°50	Effritable /		
							- 1		Dur - Blanc / Beige		
Extérieur	Vol 23	Murs	Enduit ciment	P51	Réalisation d'un prélèvement		002ER	002ER	Matériau /	Négatif	Négatif sur analyse
	(Façade 1)						40317	40317	Mortier -		
							1 n°51	1 n°51	Effritable /		
							- 1		Dur - Gris / Beige		

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 6 (Réserve 1)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	P4	Réalisation d'un prélèvement		002ER	002ER	Peinture /	Négatif	Négatif sur analyse
							40317	40317	Toile / Plâtre		
							1 n°4 - 1	1 n°4	- Effritable / Souple		
									Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc		

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 1 (Salle de réunion)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002ER 40317 1 n°4 - 1	002ER 40317 1 n°4	Peinture / Toile / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 10 (Local 2)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002ER 40317 1 n°4 - 1	002ER 40317 1 n°4	Peinture / Toile / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7 (Sanitaires 1)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002ER 40317 1 n°4 - 1	002ER 40317 1 n°4	Peinture / Toile / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (Dégagement)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002ER 40317 1 n°4 - 1	002ER 40317 1 n°4	Peinture / Toile / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 1 (Salle de réunion)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002ER 40317 1 n°4 - 1	002ER 40317 1 n°4	Peinture / Toile / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (Salle de réunion) - Vol 10 (Local 2) - Vol 7 (Sanitaires 1) - Vol 3 (Dégagement)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S12 - S13 - S14 - S15 - S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002ER 40317 1 n°4 - 1	002ER 40317 1 n°4	Peinture / Toile / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 6 (Réserve 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P5	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 1 n°5 - 1	002ER 40317 1 n°5	Peinture / Toile / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Rose / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER 40317 1 n°5 - 1	002ER 40317 1 n°5	Peinture / Toile / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Rose / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCAs POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 1 (Salle de réunion)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER 40317 1 n°5 - 1	002ER 40317 1 n°5	Peinture / Toile / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Rose / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2 (L.t 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER 40317 1 n°5 - 1	002ER 40317 1 n°5	Peinture / Toile / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Rose / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4 (Local 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER 40317 1 n°5 - 1	002ER 40317 1 n°5	Peinture / Toile / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Rose / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 5 (Escalier)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER 40317 1 n°5 - 1	002ER 40317 1 n°5	Peinture / Toile / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Rose / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 10 (Local 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER 40317 1 n°5 - 1	002ER 40317 1 n°5	Peinture / Toile / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Rose / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 19 (Réserve 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S81	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER 40317 1 n°5 - 1	002ER 40317 1 n°5	Peinture / Toile / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Rose / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (Dégagement) - Vol 1 (Salle de réunion) - Vol 2 (L.t 1) - Vol 4 (Local 1) - Vol 5 (Escalier) - Vol 10 (Local 2) - Vol 19 (Réserve 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S17 - S18 - S19 - S20 - S21 - S62 - S81	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER 40317 1 n°5 - 1	002ER 40317 1 n°5	Peinture / Toile / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Rose / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 6 (Réserve 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P6	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 1 n°6 - 1	002ER 40317 1 n°6	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Rose Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 10 (Local 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 40317 1 n°6 - 1	002ER 40317 1 n°6	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Rose Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 5 (Escalier)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 40317 1 n°6 - 1	002ER 40317 1 n°6	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Rose Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 1 (Salle de réunion)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 40317 1 n°6 - 1	002ER 40317 1 n°6	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Rose Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 2 (L.t 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 40317 1 n°6 - 1	002ER 40317 1 n°6	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Rose Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 10 (Local 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 40317 1 n°6 - 1	002ER 40317 1 n°6	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Rose Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 10 (Local 2) - Vol 5 (Escalier) - Vol 1 (Salle de réunion) - Vol 2 (L.t 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S22 -	Sondage et		002ER	002ER	Peinture /	Négatif	Négatif sur analyse
				S23 -	extension de		40317	40317	Enduit /		
				S24 -	la ZPSO du		1 n°6 -	1 n°6	Papier /		
				S25 -	prélèvement		1		Enduit /		
				S64	P6				Carton /		
									Plâtre -		
									Effritable /		
									Effritable /		
									Souple		
									Fibreux /		
									Effritable /		
									Souple		
									Fibreux /		
									Effritable -		
									Rose Blanc /		
									Blanc /		
									Beige /		
									Blanc /		
									Marron /		
									Blanc		
RDC	Vol 1 (Salle de réunion)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P7	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 1 n°7 - 1	002ER 40317 1 n°7	Peinture / Toile / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc Rose / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 5 (Escalier)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 40317 1 n°7 - 1	002ER 40317 1 n°7	Peinture / Toile / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc Rose / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 6 (Réserve 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P8	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 1 n°8 - 1	002ER 40317 1 n°8	Plâtre - Effritable - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7 (Sanitaires 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002ER 40317 1 n°8 - 1	002ER 40317 1 n°8	Plâtre - Effritable - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 10 (Local 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002ER 40317 1 n°8 - 1	002ER 40317 1 n°8	Plâtre - Effritable - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7 (Sanitaires 1) - Vol 10 (Local 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S27 - S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002ER 40317 1 n°8 - 1	002ER 40317 1 n°8	Plâtre - Effritable - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7 (Sanitaires 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P18	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 1 n°18 - 1	002ER 40317 1 n°18	Plâtre - Effritable - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 7 (Sanitaires 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002ER 40317 1 n°18 - 1	002ER 40317 1 n°18	Plâtre - Effritable - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 9 (W.C)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002ER 40317 1 n°18 - 1	002ER 40317 1 n°18	Plâtre - Effritable - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 8 (Ménage)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002ER 40317 1 n°18 - 1	002ER 40317 1 n°18	Plâtre - Effritable - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7 (Sanitaires 1) - Vol 9 (W.C) - Vol 8 (Ménage)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P18 - S59 - S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002ER 40317 1 n°18 - 1	002ER 40317 1 n°18	Plâtre - Effritable - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7 (Sanitaires 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P19	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 1 n°19 - 1	002ER 40317 1 n°19	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 12 (Combles)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P25	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 1 n°25 - 1	002ER 40317 1 n°25	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron Rose / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 12 (Combles)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002ER 40317 1 n°25 - 1	002ER 40317 1 n°25	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron Rose / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 12 (Combles)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Panneaux de cloisons	S106	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002ER 40317 1 n°25 - 1	002ER 40317 1 n°25	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron Rose / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 12 (Combles)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Panneaux de cloisons	P25 - S106	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002ER 40317 1 n°25 - 1	002ER 40317 1 n°25	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron Rose / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 13 (Chapelle)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P28	Réalisation d'un prélèvement		002ER	002ER	Peinture /	Négatif	Négatif sur analyse
							40317	40317	Enduit /		
							1 n°28	1 n°28	Peinture /		
							- 1		Plâtre /		
									Mortier -		
									Effritable /		
									Effritable /		
									Effritable /		
									Pulvérulent /		
									Effritable -		
									Multicolore /		
									Blanc /		
									Marron /		
									Blanc / Gris		
RDC	Vol 14 (Aumonerie)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002ER	002ER	Peinture /	Négatif	Négatif sur analyse
							40317	40317	Enduit /		
							1 n°28	1 n°28	Peinture /		
							- 1		Plâtre /		
									Mortier -		
									Effritable /		
									Effritable /		
									Effritable /		
									Pulvérulent /		
									Effritable -		
									Multicolore /		
									Blanc /		
									Marron /		
									Blanc / Gris		

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 15 (Bureau)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S71	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002ER	002ER	Peinture /	Négatif	Négatif sur analyse
							40317	40317	Enduit /		
							1 n°28	1 n°28	Peinture /		
							- 1		Plâtre /		
									Mortier -		
									Effritable /		
									Effritable /		
									Effritable /		
									Pulvérulent /		
									Effritable -		
		Multicolore /									
		Blanc /									
		Marron /									
		Blanc / Gris									
RDC	Vol 16 (Vestiaire)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S84	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002ER	002ER	Peinture /	Négatif	Négatif sur analyse
							40317	40317	Enduit /		
							1 n°28	1 n°28	Peinture /		
							- 1		Plâtre /		
									Mortier -		
									Effritable /		
									Effritable /		
									Effritable /		
									Pulvérulent /		
									Effritable -		
		Multicolore /									
		Blanc /									
		Marron /									
		Blanc / Gris									

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 20 (L.t 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S90	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002ER 40317 1 n°28 - 1	002ER 40317 1 n°28	Peinture / Enduit / Peinture / Plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable / Pulvérulent / Effritable - Multicolore / Blanc / Marron / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 21 (Débarras)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S91	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002ER 40317 1 n°28 - 1	002ER 40317 1 n°28	Peinture / Enduit / Peinture / Plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable / Pulvérulent / Effritable - Multicolore / Blanc / Marron / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 14	Murs et cloisons	Enduits ciment	S70 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002ER	002ER	Peinture /	Négatif	Négatif sur analyse
	(Aumonerie) -			S71 -			40317	40317	Enduit /		
	Vol 15			S84 -			1 n°28	1 n°28	Peinture /		
	(Bureau) - Vol			S90 -			- 1		Plâtre /		
	16 (Vestiaire) -			S91					Mortier -		
	Vol 20 (L.t 2) -								Effritable /		
	Vol 21								Effritable /		
	(Débarras)								Effritable /		
									Pulvérulent /		
									Effritable -		
RDC	Vol 13	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P29	Réalisation d'un prélèvement		002ER	002ER	Peinture /	Négatif	Négatif sur analyse
	(Chapelle)						40317	40317	Enduit /		
							1 n°29	1 n°29	Peinture /		
							- 1		Plâtre -		
									Effritable /		
									Effritable /		
									Effritable /		
									Effritable -		
									Multicolore /		
									Blanc /		
RDC		Murs et cloisons	Enduits plâtre	P29	Réalisation d'un prélèvement				Marron /	Négatif	Négatif sur analyse
									Blanc / Gris		
									Peinture /		
									Enduit /		
									Peinture /		
									Plâtre -		
									Effritable /		
									Effritable /		
									Effritable /		
									Effritable -		
RDC		Murs et cloisons	Enduits plâtre	P29	Réalisation d'un prélèvement				Multicolore /	Négatif	Négatif sur analyse
									Blanc /		
									Marron /		
									Blanc		

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 14 (Aumonerie)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002ER 40317 1 n°29 - 1	002ER 40317 1 n°29	Peinture / Enduit / Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 16 (Vestiaire)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S83	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002ER 40317 1 n°29 - 1	002ER 40317 1 n°29	Peinture / Enduit / Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 20 (L.t 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S89	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002ER 40317 1 n°29 - 1	002ER 40317 1 n°29	Peinture / Enduit / Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 14 (Aumonerie) - Vol 16 (Vestiaire) - Vol 20 (L.t 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S72 - S83 - S89	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002ER 40317 1 n°29 - 1	002ER 40317 1 n°29	Peinture / Enduit / Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 13 (Chapelle)	Menuiseries	Mastic vitrier	P32	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 1 n°32 - 1	002ER 40317 1 n°32	Peinture / Mastic / Matériau - Effritable / Dur / Effritable - Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 13 (Chapelle)	Menuiseries	Mastic vitrier	P32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002ER 40317 1 n°32 - 1	002ER 40317 1 n°32	Peinture / Mastic / Matériau - Effritable / Dur / Effritable - Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 21 (Débarras)	Menuiseries	Mastic vitrier	S92	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002ER 40317 1 n°32 - 1	002ER 40317 1 n°32	Peinture / Mastic / Matériau - Effritable / Dur / Effritable - Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 13 (Chapelle) - Vol 21 (Débarras)	Menuiseries	Mastic vitrier	P32 - S92	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002ER 40317 1 n°32 - 1	002ER 40317 1 n°32	Peinture / Mastic / Matériau - Effritable / Dur / Effritable - Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 18 (Sanitaires 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P35	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 1 n°35 - 2	002ER 40317 1 n°35	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable - Effritable - Multicolore / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 18 (Sanitaires 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P36	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 1 n°36 - 1	002ER 40317 1 n°36	Peinture / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 18 (Sanitaires 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002ER 40317 1 n°36 - 1	002ER 40317 1 n°36	Peinture / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 14 (Aumonerie)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P42	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 1 n°42 - 1	002ER 40317 1 n°42	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 15 (Bureau)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 40317 1 n°42 - 1	002ER 40317 1 n°42	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 14 (Aumonerie)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S107	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 40317 1 n°42 - 1	002ER 40317 1 n°42	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 15 (Bureau)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Panneaux de cloisons	S108	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 40317 1 n°42 - 1	002ER 40317 1 n°42	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 15 (Bureau) - Vol 14 (Aumonerie)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Panneaux de cloisons	S77 - S107 - S108	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 40317 1 n°42 - 1	002ER 40317 1 n°42	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 16 (Vestiaire)	Menuiseries	Mastic vitrier	P46	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 1 n°46 - 1	002ER 40317 1 n°46	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Blanc / Beige Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 16 (Vestiaire)	Menuiseries	Mastic vitrier	P46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002ER 40317 1 n°46 - 1	002ER 40317 1 n°46	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Blanc / Beige Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (Salle de réunion)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Plot de colle	P53	Réalisation d'un prélèvement	Derrière panneaux de cloisons	002ER 40317 1-1 n °53 - 1	P53	Plâtre - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 1 (Salle de réunion)	Cloisons légères ou préfabriquées	Plot de colle	P53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53	Derrière panneaux de cloisons	002ER 40317 1-1 n °53 - 1	P53	Plâtre - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 6 (Réserve 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Plot de colle	S100	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53	Derrière panneaux de cloisons	002ER 40317 1-1 n °53 - 1	P53	Plâtre - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 5 (Escalier)	Cloisons légères ou préfabriquées	Plot de colle	S101	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53	Derrière panneaux de cloisons	002ER 40317 1-1 n °53 - 1	P53	Plâtre - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 10 (Local 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Plot de colle	S102	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53	Derrière panneaux de cloisons	002ER 40317 1-1 n °53 - 1	P53	Plâtre - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2 (L.t 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Plot de colle	S103	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53	Derrière panneaux de cloisons	002ER 40317 1-1 n °53 - 1	P53	Plâtre - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (Salle de réunion) - Vol 6 (Réserve 1) - Vol 5 (Escalier) - Vol 10 (Local 2) - Vol 2 (L.t 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Plot de colle	P53 - S100 - S101 - S102 - S103	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53	Derrière panneaux de cloisons	002ER 40317 1-1 n °53 - 1	P53	Plâtre - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 1 (Salle de réunion)	Menuiseries	Compriband	S104	Réalisation d'un sondage		S104 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureAbsence de Compriband
RDC	Vol 1 (Salle de réunion)	Menuiseries	Compriband	S104	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S104		S104 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureAbsence de Compriband
RDC	Vol 5 (Escalier)	Menuiseries	Compriband	S104	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S104		S104 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureAbsence de Compriband



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 6 (Réserve 1)	Menuiseries	Compriband	S104	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S104		S104 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureAbsence de Compriband
RDC	Vol 10 (Local 2)	Menuiseries	Compriband	S104	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S104		S104 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureAbsence de Compriband
RDC	Vol 14 (Aumonerie)	Menuiseries	Compriband	S104	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S104		S104 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureAbsence de Compriband



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 15 (Bureau)	Menuiseries	Compriband	S104	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S104		S104 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature Absence de Compriband
RDC	Vol 13 (Chapelle)	Menuiseries	Compriband	S104	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S104		S104 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature Absence de Compriband
R+1	Vol 12 (Combles)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P57	Réalisation d'un prélèvement	Sur meulière	002ER403171-1 n°57 - 1	P57	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 12 (Combles)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57	Sur meulière	002ER403171-1 n°57 - 1	P57	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 12 (Combles)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P58	Réalisation d'un prélèvement	Sur parpaings	002ER403171-1 n°58 - 1	P58	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 12 (Combles)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58	Sur parpaings	002ER 40317 1-1 n °58 - 1	P58	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 13 (Chapelle)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P59	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 1-1 n °59 - 1	P59	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 13 (Chapelle)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002ER 40317 1-1 n °59 - 1	P59	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
------	--------------	-----------	------------------	------------	-------------	----------------	-----------	-----------	------------	----------	------------

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 1 (Salle de réunion)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P1	Réalisation d'un prélèvement		002ER403171 n°1 - 1	002ER403171 n°1	Faux-plafond - Effritable Fibreux - Gris Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 6 (Réserve 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P2	Réalisation d'un prélèvement		002ER403171 n°2 - 1	002ER403171 n°2	Faux-plafond - Effritable Fibreux - Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 8 (Ménage)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER403171 n°2 - 1	002ER403171 n°2	Faux-plafond - Effritable Fibreux - Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 10 (Local 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER403171 n°2 - 1	002ER403171 n°2	Faux-plafond - Effritable Fibreux - Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 8 (Ménage) - Vol 10 (Local 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S3 - S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER403171 n°2 - 1	002ER403171 n°2	Faux-plafond - Effritable Fibreux - Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 6 (Réserve 1)	Poutres et charpentes	Enduits ciment	P3	Réalisation d'un prélèvement		002ER403171 n°3 - 1	002ER403171 n°3	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Beige Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (Salle de réunion)	Poutres et charpentes	Enduits ciment	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER403171 n°3 - 1	002ER403171 n°3	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Beige Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 10 (Local 2)	Poutres et charpentes	Enduits ciment	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 40317 1 n°3 - 1	002ER 40317 1 n°3	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Beige Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7 (Sanitaires 1)	Poutres et charpentes	Enduits ciment	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 40317 1 n°3 - 1	002ER 40317 1 n°3	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Beige Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (Dégagement)	Poutres et charpentes	Enduits ciment	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 40317 1 n°3 - 1	002ER 40317 1 n°3	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Beige Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (Salle de réunion)	Poutres et charpentes	Enduits ciment	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 40317 1 n°3 - 1	002ER 40317 1 n°3	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Beige Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (Salle de réunion)	Poutres et charpentes	Enduits ciment	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 40317 1 n°3 - 1	002ER 40317 1 n°3	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Beige Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 10 (Local 2)	Poutres et charpentes	Enduits ciment	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 40317 1 n°3 - 1	002ER 40317 1 n°3	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Beige Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2 (L.t 1)	Poutres et charpentes	Enduits ciment	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 40317 1 n°3 - 1	002ER 40317 1 n°3	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Beige Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 1 (Salle de réunion) - Vol 10 (Local 2) - Vol 7 (Sanitaires 1) - Vol 3 (Dégagement) - Vol 2 (L.t 1)	Poutres et charpentes	Enduits ciment	S4 - S5 - S6 - S7 - S8 - S9 - S10 - S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 40317 1 n°3 - 1	002ER 40317 1 n°3	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Beige Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 12 (Combles)	Plafonds	Panneaux collés	P24	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 1 n°24 - 1	002ER 40317 1 n°24	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Marron Rose / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 12 (Combles)	Plafonds	Panneaux collés	P24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002ER 40317 1 n°24 - 1	002ER 40317 1 n°24	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Marron Rose / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 13 (Chapelle)	Plafonds	Enduits plâtre	P27	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 1 n°27 - 1	002ER 40317 1 n°27	Matériau / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 14 (Aumonerie)	Plafonds	Enduits plâtre	S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002ER 40317 1 n°27 - 1	002ER 40317 1 n°27	Matériau / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 15 (Bureau)	Plafonds	Enduits plâtre	S69	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002ER 40317 1 n°27 - 1	002ER 40317 1 n°27	Matériau / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 16 (Vestiaire)	Plafonds	Enduits plâtre	S85	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002ER 40317 1 n°27 - 1	002ER 40317 1 n°27	Matériau / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 14 (Aumonerie) - Vol 15 (Bureau) - Vol 16 (Vestiaire)	Plafonds	Enduits plâtre	S68 - S69 - S85	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002ER 40317 1 n°27 - 1	002ER 40317 1 n°27	Matériau / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 13 (Chapelle)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P30	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 1 n°30 - 1	002ER 40317 1 n°30	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 14 (Aumonerie)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002ER 40317 1 n°30 - 1	002ER 40317 1 n°30	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 15 (Bureau)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002ER 40317 1 n°30 - 1	002ER 40317 1 n°30	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 14 (Aumonerie) - Vol 15 (Bureau)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S73 - S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002ER 40317 1 n°30 - 1	002ER 40317 1 n°30	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 18 (Sanitaires 2)	Plafonds	Panneaux collés	P34	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 1 n°34 - 1	002ER 40317 1 n°34	Peinture / Toile / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (Salle de réunion)	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	P54	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 1-1 n °54 - 1	P54	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 10 (Local 2)	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	S111	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002ER 40317 1-1 n °54 - 1	P54	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 6 (Réserve 1)	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	S112	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002ER 40317 1-1 n °54 - 1	P54	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 8 (Ménage)	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	S113	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002ER 40317 1-1 n °54 - 1	P54	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 10 (Local 2) - Vol 6 (Réserve 1) - Vol 8 (Ménage)	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	S111 - S112 - S113	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002ER 40317 1-1 n °54 - 1	P54	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 7 (Sanitaires 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S105	Réalisation d'un sondage		S105 - 1				Négatif sur marqua geFabri cation de 19/02/2 019
RDC	Vol 9 (W.C)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S105	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S105		S105 - 1				Négatif sur marqua geFabri cation de 19/02/2 019
RDC	Vol 14 (Aumonerie)	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	P65	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 1-1 n °65 - 1	P65	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 15 (Bureau)	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	S109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002ER 40317 1-1 n °65 - 1	P65	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 13 (Chapelle)	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002ER 40317 1-1 n °65 - 1	P65	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 15 (Bureau) - Vol 13 (Chapelle)	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	S109 - S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002ER 40317 1-1 n °65 - 1	P65	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 6 (Réserve 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P11	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 1 n°11 - 2	002ER 40317 1 n°11	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (Salle de réunion)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002ER 40317 1 n°11 - 2	002ER 40317 1 n°11	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2 (L.t 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002ER 40317 1 n°11 - 2	002ER 40317 1 n°11	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 10 (Local 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002ER 40317 1 n°11 - 2	002ER 40317 1 n°11	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (Dégagement)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002ER 40317 1 n°11 - 2	002ER 40317 1 n°11	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4 (Local 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002ER 40317 1 n°11 - 2	002ER 40317 1 n°11	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 8 (Ménage)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002ER 40317 1 n°11 - 2	002ER 40317 1 n°11	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 5 (Escalier)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002ER 40317 1 n°11 - 2	002ER 40317 1 n°11	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 19 (Réserve 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002ER 40317 1 n°11 - 2	002ER 40317 1 n°11	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (Salle de réunion) - Vol 2 (L.t 1) - Vol 10 (Local 2) - Vol 3 (Dégagement) - Vol 4 (Local 1) - Vol 8 (Ménage) - Vol 5 (Escalier) - Vol 19 (Réserve 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S28 - S29 - S30 - S31 - S32 - S33 - S41 - S78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002ER 40317 1 n°11 - 2	002ER 40317 1 n°11	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 6 (Réserve 1)	Revêtement de sol	Ragréage +béton	P12	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 1 n°12 - 1	002ER 40317 1 n°12	Matériau / Mortier - Dur / Dur - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (Salle de réunion)	Revêtement de sol	Ragréage +béton	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 40317 1 n°12 - 1	002ER 40317 1 n°12	Matériau / Mortier - Dur / Dur - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 3 (Dégagement)	Revêtement de sol	Ragréage +béton	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 40317 1 n°12 - 1	002ER 40317 1 n°12	Matériau / Mortier - Dur / Dur - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4 (Local 1)	Revêtement de sol	Ragréage +béton	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 40317 1 n°12 - 1	002ER 40317 1 n°12	Matériau / Mortier - Dur / Dur - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 10 (Local 2)	Revêtement de sol	Ragréage +béton	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 40317 1 n°12 - 1	002ER 40317 1 n°12	Matériau / Mortier - Dur / Dur - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2 (L.t 1)	Revêtement de sol	Ragréage +béton	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 40317 1 n°12 - 1	002ER 40317 1 n°12	Matériau / Mortier - Dur / Dur - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 8 (Ménage)	Revêtement de sol	Ragréage +béton	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 40317 1 n°12 - 1	002ER 40317 1 n°12	Matériau / Mortier - Dur / Dur - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 5 (Escalier)	Revêtement de sol	Ragréage +béton	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 40317 1 n°12 - 1	002ER 40317 1 n°12	Matériau / Mortier - Dur / Dur - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 19 (Réserve 2)	Revêtement de sol	Ragréage +béton	S79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 40317 1 n°12 - 1	002ER 40317 1 n°12	Matériau / Mortier - Dur / Dur - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 1 (Salle de réunion) - Vol 3 (Dégagement) - Vol 4 (Local 1) - Vol 10 (Local 2) - Vol 2 (L.t 1) - Vol 8 (Ménage) - Vol 5 (Escalier) - Vol 19 (Réserve 2)	Revêtement de sol	Ragréage +béton	S34 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER	002ER	Matériau / Mortier - Dur / Dur - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
				S35 -			40317	40317			
				S36 -			1 n°12	1 n°12			
				S37 -			- 1				
				S38 -							
				S39 -							
				S40 -							
				S79							
RDC	Vol 6 (Réserve 1)	Revêtement de sol	Joint entre carrelage	P13	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 1 n°13 - 1	002ER 40317 1 n°13	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (Dégagement)	Revêtement de sol	Joint entre carrelage	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 40317 1 n°13 - 1	002ER 40317 1 n°13	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4 (Local 1)	Revêtement de sol	Joint entre carrelage	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 40317 1 n°13 - 1	002ER 40317 1 n°13	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 5 (Escalier)	Revêtement de sol	Joint entre carrelage	S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 40317 1 n°13 - 1	002ER 40317 1 n°13	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 8 (Ménage)	Revêtement de sol	Joint entre carrelage	S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 40317 1 n°13 - 1	002ER 40317 1 n°13	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 10 (Local 2)	Revêtement de sol	Joint entre carrelage	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 40317 1 n°13 - 1	002ER 40317 1 n°13	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2 (L.t 1)	Revêtement de sol	Joint entre carrelage	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 40317 1 n°13 - 1	002ER 40317 1 n°13	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (Salle de réunion)	Revêtement de sol	Joint entre carrelage	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 40317 1 n°13 - 1	002ER 40317 1 n°13	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 19 (Réserve 2)	Revêtement de sol	Joint entre carrelage	S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 40317 1 n°13 - 1	002ER 40317 1 n°13	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 3	Revêtement de sol	Joint entre carrelage	S47 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER	002ER	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
	(Dégagement)			S48 -			40317	40317			
	- Vol 4 (Local			S49 -			1 n°13	1 n°13			
	1) - Vol 5			S50 -			- 1				
	(Escalier) - Vol			S51 -							
	8 (Ménage) -			S52 -							
	Vol 10 (Local			S53 -							
RDC	2) - Vol 2 (L.t	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S80	Réalisation d'un prélèvement		002ER	002ER	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
	1) - Vol 1						40317	40317			
	(Salle de						1 n°16	1 n°16			
	réunion) - Vol						- 1				
	19 (Réserve										
	2)										
RDC	Vol 7	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002ER	002ER	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
	(Sanitaires 1)						40317	40317			
							1 n°16	1 n°16			
							- 1				
RDC	Vol 9 (W.C)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002ER	002ER	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
							40317	40317			
							1 n°16	1 n°16			
							- 1				
RDC	Vol 14	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002ER	002ER	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
	(Aumonerie)						40317	40317			
							1 n°16	1 n°16			
							- 1				
RDC	Vol 9 (W.C) -	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S57 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002ER	002ER	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
	Vol 14			S75			40317	40317			
	(Aumonerie)						1 n°16	1 n°16			
							- 1				

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 7 (Sanitaires 1)	Revêtement de sol	Ragréage +béton	P17	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 1 n°17 - 1	002ER 40317 1 n°17	Matériau / Mortier - Effritable / Dur - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 9 (W.C)	Revêtement de sol	Ragréage +béton	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002ER 40317 1 n°17 - 1	002ER 40317 1 n°17	Matériau / Mortier - Effritable / Dur - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 14 (Aumonerie)	Revêtement de sol	Ragréage +béton	S76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002ER 40317 1 n°17 - 1	002ER 40317 1 n°17	Matériau / Mortier - Effritable / Dur - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 9 (W.C) - Vol 14 (Aumonerie)	Revêtement de sol	Ragréage +béton	S58 - S76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002ER 40317 1 n°17 - 1	002ER 40317 1 n°17	Matériau / Mortier - Effritable / Dur - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 10 (Local 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P20	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 1 n°20 - 1	002ER 40317 1 n°20 Phase 1	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 10 (Local 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P20	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 1 n°20 - 1	002ER 40317 1 n°20 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 10 (Local 2)	Revêtement de sol	Ragréage +béton	P21	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 1 n°21 - 1	002ER 40317 1 n°21 Phase 1	Ragréage / Colle - Effritable / Souple - Rose / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 10 (Local 2)	Revêtement de sol	Ragréage +béton	P21	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 1 n°21 - 1	002ER 40317 1 n°21 Phase 2	Béton - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 11 (Véranda)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P22	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 1 n°22 - 1	002ER 40317 1 n°22 Phase 1	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 11 (Véranda)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P22	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 1 n°22 - 1	002ER 40317 1 n°22 Phase 2	Colle / Mortier - Dur / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 12 (Combles)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P26	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 1 n°26 - 1	002ER 40317 1 n°26	Béton - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 12 (Combles)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002ER 40317 1 n°26 - 1	002ER 40317 1 n°26	Béton - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 13 (Chapelle)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P31	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 1 n°31 - 1	002ER 40317 1 n°31 Phase 1	Revêtement - Souple Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 13 (Chapelle)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P31	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 1 n°31 - 1	002ER 40317 1 n°31 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris Rose	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 13 (Chapelle)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P31	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 1 n°31 - 1	002ER 40317 1 n°31 Phase 3	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Multicolore / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 13 (Chapelle)	Revêtement de sol	Ragréage +béton	P33	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 1 n°33 - 1	002ER 40317 1 n°33	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 18 (Sanitaires 2)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P37	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 1 n°37 - 1	002ER 40317 1 n°37	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 16 (Vestiaire)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S86	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002ER 40317 1 n°37 - 1	002ER 40317 1 n°37	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 20 (L.t 2)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S87	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002ER 40317 1 n°37 - 1	002ER 40317 1 n°37	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 21 (Débarras)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002ER 40317 1 n°37 - 1	002ER 40317 1 n°37	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 16 (Vestiaire) - Vol 20 (L.t 2) - Vol 21 (Débarras)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S86 - S87 - S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002ER 40317 1 n°37 - 1	002ER 40317 1 n°37	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 18 (Sanitaires 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P39	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 1 n°39 - 1	002ER 40317 1 n°39	Mortier / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 18 (Sanitaires 2)	Revêtement de sol	Ragréage +béton	P40	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 1 n°40 - 1	002ER 40317 1 n°40	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 15 (Bureau)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P61	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 1-1 n °61 - 1	P61 Phase 1	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 15 (Bureau)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P61	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 1-1 n °61 - 1	P61 Phase 2	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 15 (Bureau)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P62	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 1-1 n °62 - 1	P62	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
------	--------------	-----------	------------------	------------	-------------	----------------	-----------	----------	------------	----------	------------



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 6 (Réserve 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P9	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 1 n°9 - 1	002ER 40317 1 n°9	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (Salle de réunion)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER 40317 1 n°9 - 1	002ER 40317 1 n°9	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (Dégagement)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER 40317 1 n°9 - 1	002ER 40317 1 n°9	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4 (Local 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER 40317 1 n°9 - 1	002ER 40317 1 n°9	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 5 (Escalier)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER 40317 1 n°9 - 1	002ER 40317 1 n°9	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 8 (Ménage)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER 40317 1 n°9 - 1	002ER 40317 1 n°9	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 10 (Local 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER 40317 1 n°9 - 1	002ER 40317 1 n°9	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 1 (Salle de réunion) - Vol 3 (Dégagement) - Vol 4 (Local 1) - Vol 5 (Escalier) - Vol 8 (Ménage) - Vol 10 (Local 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S42 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER	002ER	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
				S43 -			40317	40317			
				S44 -			1 n°9 -	1 n°9			
				S45 -			1				
				S46 -							
				S65							
RDC	Vol 6 (Réserve 1)	Revêtement de mur	Joint entre carrelage	P10	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 1 n°10 - 2	002ER 40317 1 n°10	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7 (Sanitaires 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P14	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 1 n°14 - 1	002ER 40317 1 n°14	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7 (Sanitaires 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 40317 1 n°14 - 1	002ER 40317 1 n°14	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 9 (W.C)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 40317 1 n°14 - 1	002ER 40317 1 n°14	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7 (Sanitaires 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 40317 1 n°14 - 1	002ER 40317 1 n°14	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 7 (Sanitaires 1) - Vol 9 (W.C)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P14 - S54 - S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 40317 1 n°14 - 1	002ER 40317 1 n°14	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7 (Sanitaires 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P15	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 1 n°15 - 1	002ER 40317 1 n°15	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7 (Sanitaires 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002ER 40317 1 n°15 - 1	002ER 40317 1 n°15	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 9 (W.C)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002ER 40317 1 n°15 - 1	002ER 40317 1 n°15	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7 (Sanitaires 1) - Vol 9 (W.C)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P15 - S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002ER 40317 1 n°15 - 1	002ER 40317 1 n°15	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 11 (Véranda)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P23	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 1 n°23 - 1	002ER 40317 1 n°23	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 11 (Véranda)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002ER 40317 1 n°23 - 1	002ER 40317 1 n°23	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 18 (Sanitaires 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P38	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 1 n°38 - 1	002ER 40317 1 n°38	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 18 (Sanitaires 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P41	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 1 n°41 - 1	002ER 40317 1 n°41	Mortier - Dur - - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 16 (Vestiaire)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P43	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 1 n°43 - 1	002ER 40317 1 n°43	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 16 (Vestiaire)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P44	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 1 n°44 - 1	002ER 40317 1 n°44	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 16 (Vestiaire)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P45	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 1 n°45 - 1	002ER 40317 1 n°45	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 16 (Vestiaire)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER 40317 1 n°45 - 1	002ER 40317 1 n°45	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (Salle de réunion)	Revêtement de mur	Joint de carrelage (plinthe)	P52	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 1-1 n °52 - 1	P52	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 1 (Salle de réunion)	Revêtement de mur	Joint de carrelage (plinthe)	P52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002ER 40317 1-1 n °52 - 1	P52	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (Dégagement)	Revêtement de mur	Joint de carrelage (plinthe)	S97	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002ER 40317 1-1 n °52 - 1	P52	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 5 (Escalier)	Revêtement de mur	Joint de carrelage (plinthe)	S98	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002ER 40317 1-1 n °52 - 1	P52	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 19 (Réserve 2)	Revêtement de mur	Joint de carrelage (plinthe)	S99	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002ER 40317 1-1 n °52 - 1	P52	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (Salle de réunion) - Vol 3 (Dégagement) - Vol 5 (Escalier) - Vol 19 (Réserve 2)	Revêtement de mur	Joint de carrelage (plinthe)	P52 - S97 - S98 - S99	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002ER 40317 1-1 n °52 - 1	P52	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 15 (Bureau)	Revêtement de mur	Joint de carrelage	P60	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 1-1 n °60 - 1 - 002ER 40317 1-1 n °60 - 2 - 002ER 40317 1-1 n °60 - 3	P60	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 15 (Bureau)	Revêtement de mur	Joint de carrelage (plinthe)	P63	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 1-1 n °63 - 1	P63 Phase 1	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 15 (Bureau)	Revêtement de mur	Joint de carrelage (plinthe)	P63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002ER 40317 1-1 n °63 - 1	P63 Phase 1	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 15 (Bureau)	Revêtement de mur	Joint de carrelage (plinthe)	P63	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 1-1 n °63 - 1	P63 Phase 2	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 15 (Bureau)	Revêtement de mur	Joint de carrelage (plinthe)	P63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002ER 40317 1-1 n °63 - 1	P63 Phase 2	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 15 (Bureau)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P64	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 1-1 n °64 - 2 - 002ER 40317 1-1 n °64 - 1	P64 Phase 1	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 15 (Bureau)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002ER 40317 1-1 n °64 - 2 - 002ER 40317 1-1 n °64 - 1	P64 Phase 1	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 15 (Bureau)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P64	Réalisation d'un prélèvement		002ER 40317 1-1 n °64 - 2 - 002ER 40317 1-1 n °64 - 1	P64 Phase 2	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse




GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 15 (Bureau)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002ER 40317 1-1 n °64 - 2 - 002ER 40317 1-1 n °64 - 1	P64 Phase 2	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse


ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	RDC	RDC - Plan de repérage - Actions menées
	RDC	RDC - Polyvalente +Musa - Actions menées
	RDC	RDC - Chapelle - Actions menées
	R+1	R+1 - Plan de repérage - Actions menées
	Extérieur	Extérieur - Plan de repérage - Actions menées

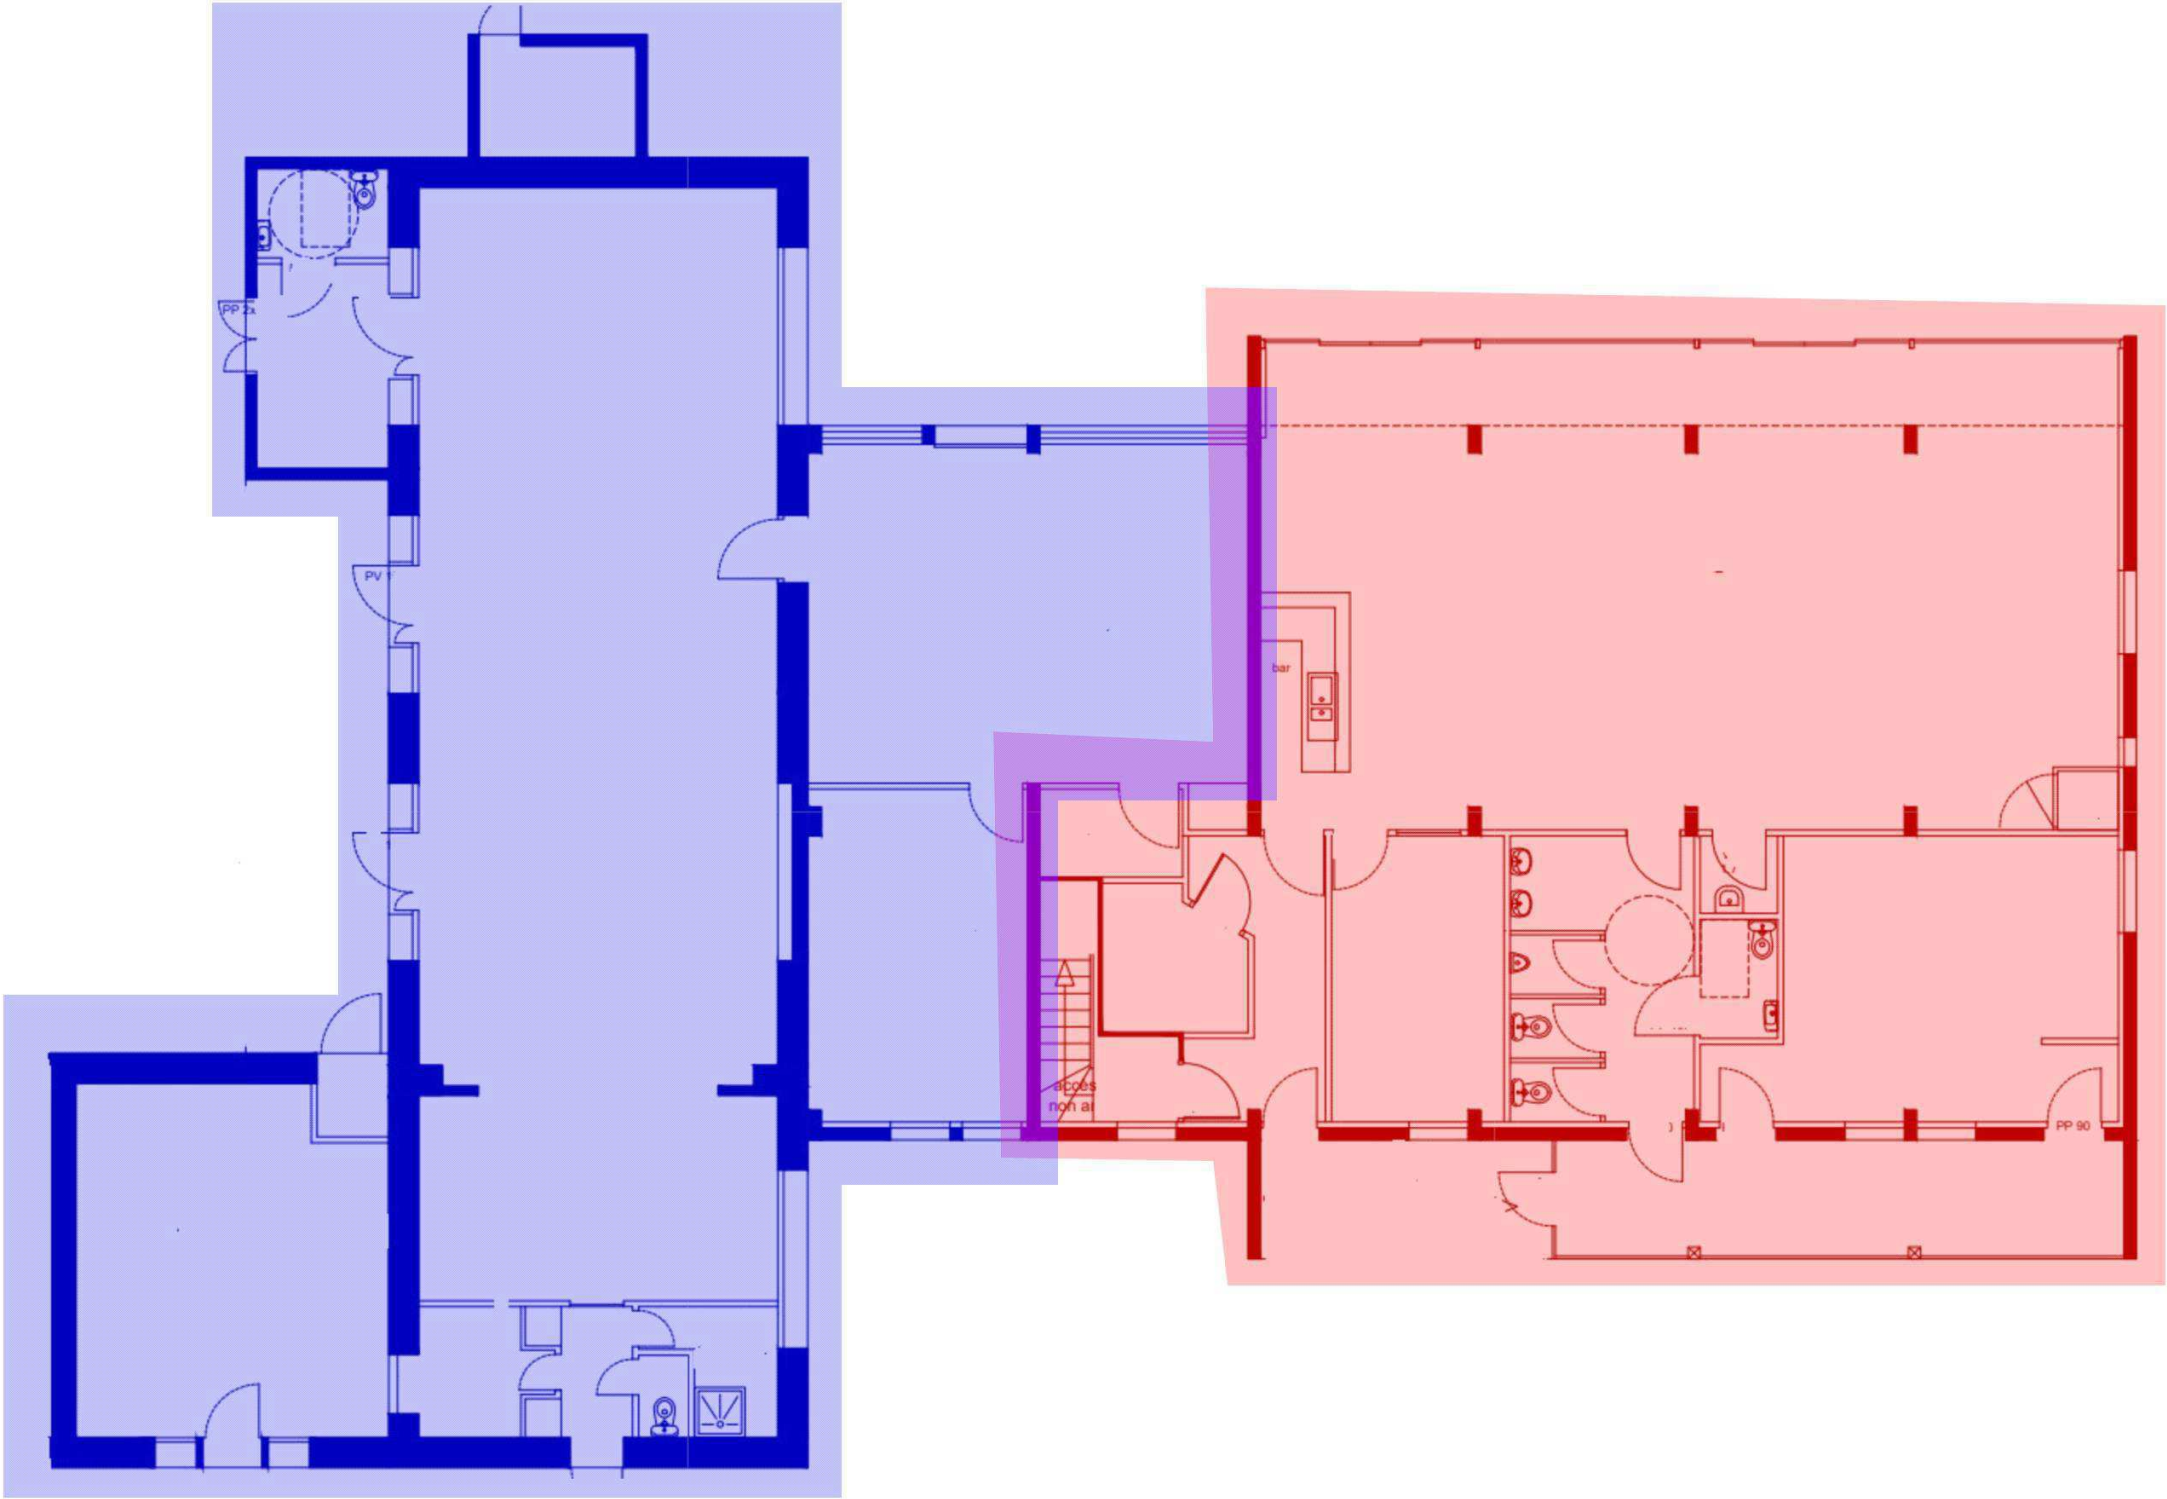RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002ER403171-1
				Légende
				Polyvalente +Musa
				Chapelle
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	220 RUE FRANÇOIS MANSART 78370 PLAISIR	démolition-Salle polyvalente +Chapelle	27/04/2026	VIALARD MAXIME

Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif


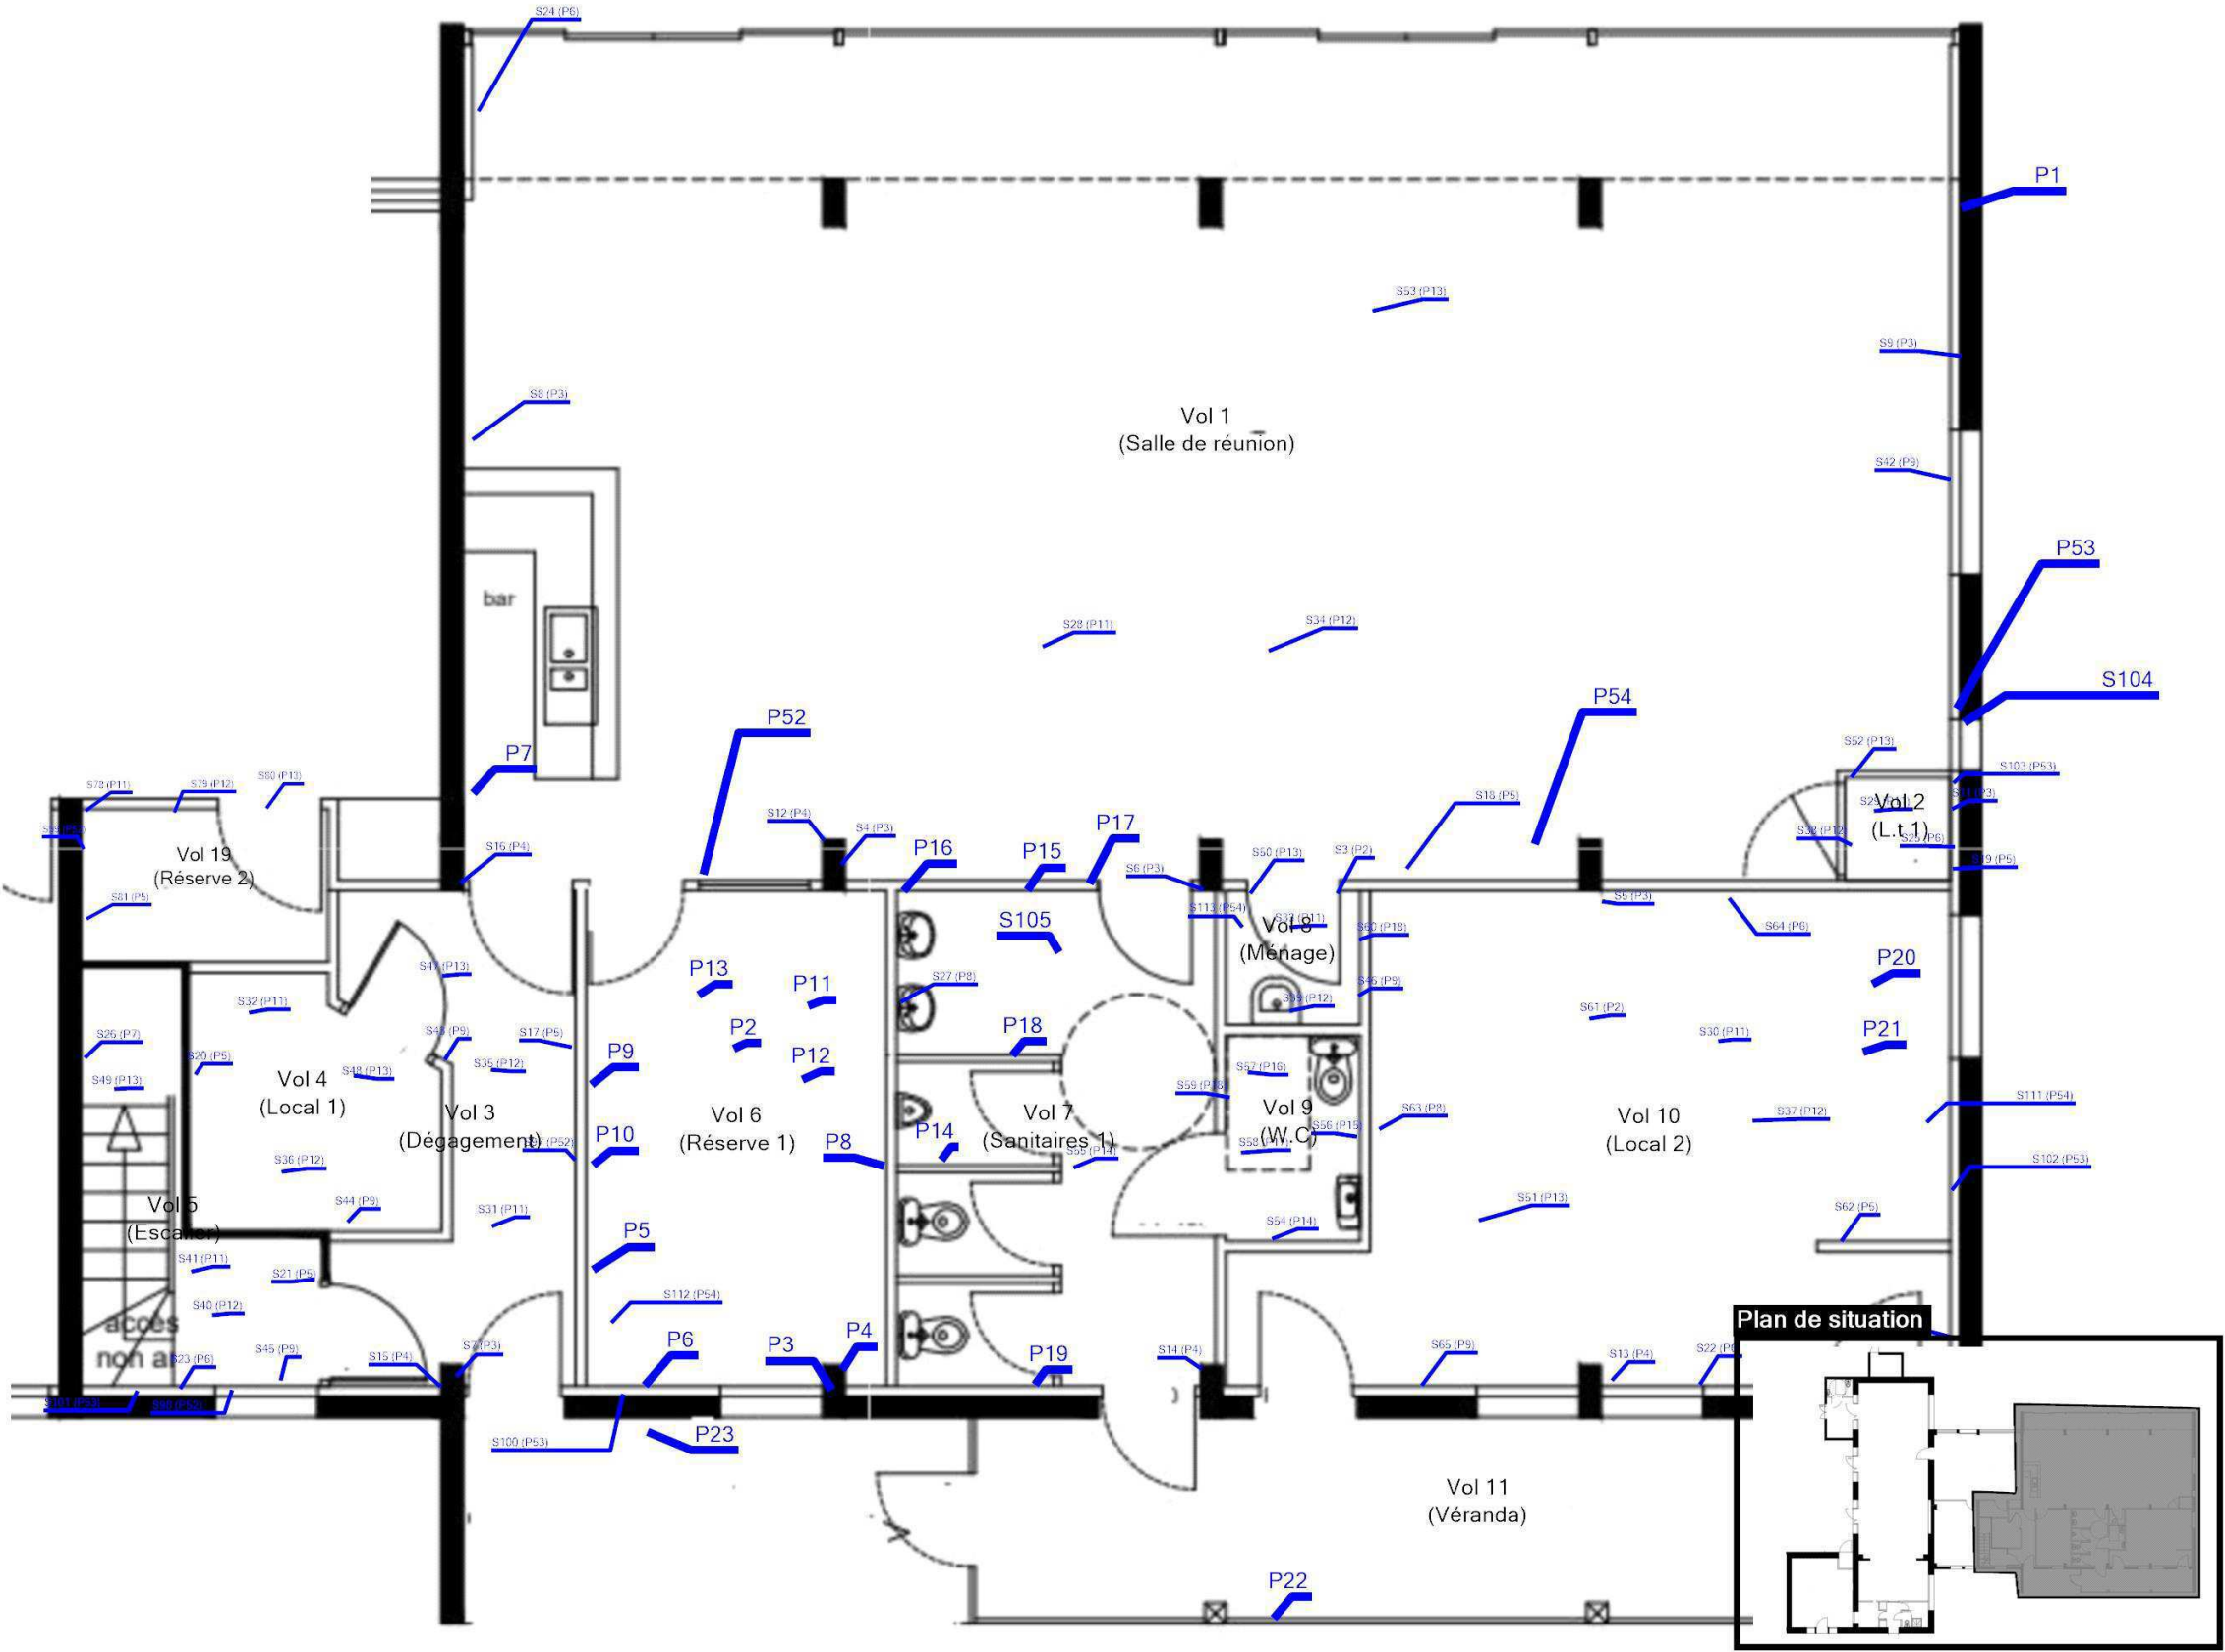


Adresse du bien
220 RUE FRANÇOIS MANSART
78370 PLAISIR

Désignation
démolition-Salle polyvalente +Chapelle


Date intervention
27/04/2026

Technicien intervenant
VIALARD MAXIME

RDC - CHAPELLE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002ER403171-1	
				Légende	
				 P	Localisation dun prélèvement négatif
				 S	Localisation dun sondage négatif
	Adresse du bien		Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	220 RUE FRANÇOIS MANSART 78370 PLAISIR		démolition-Salle polyvalente +Chapelle	27/04/2026	VIALARD MAXIME

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER403171-1

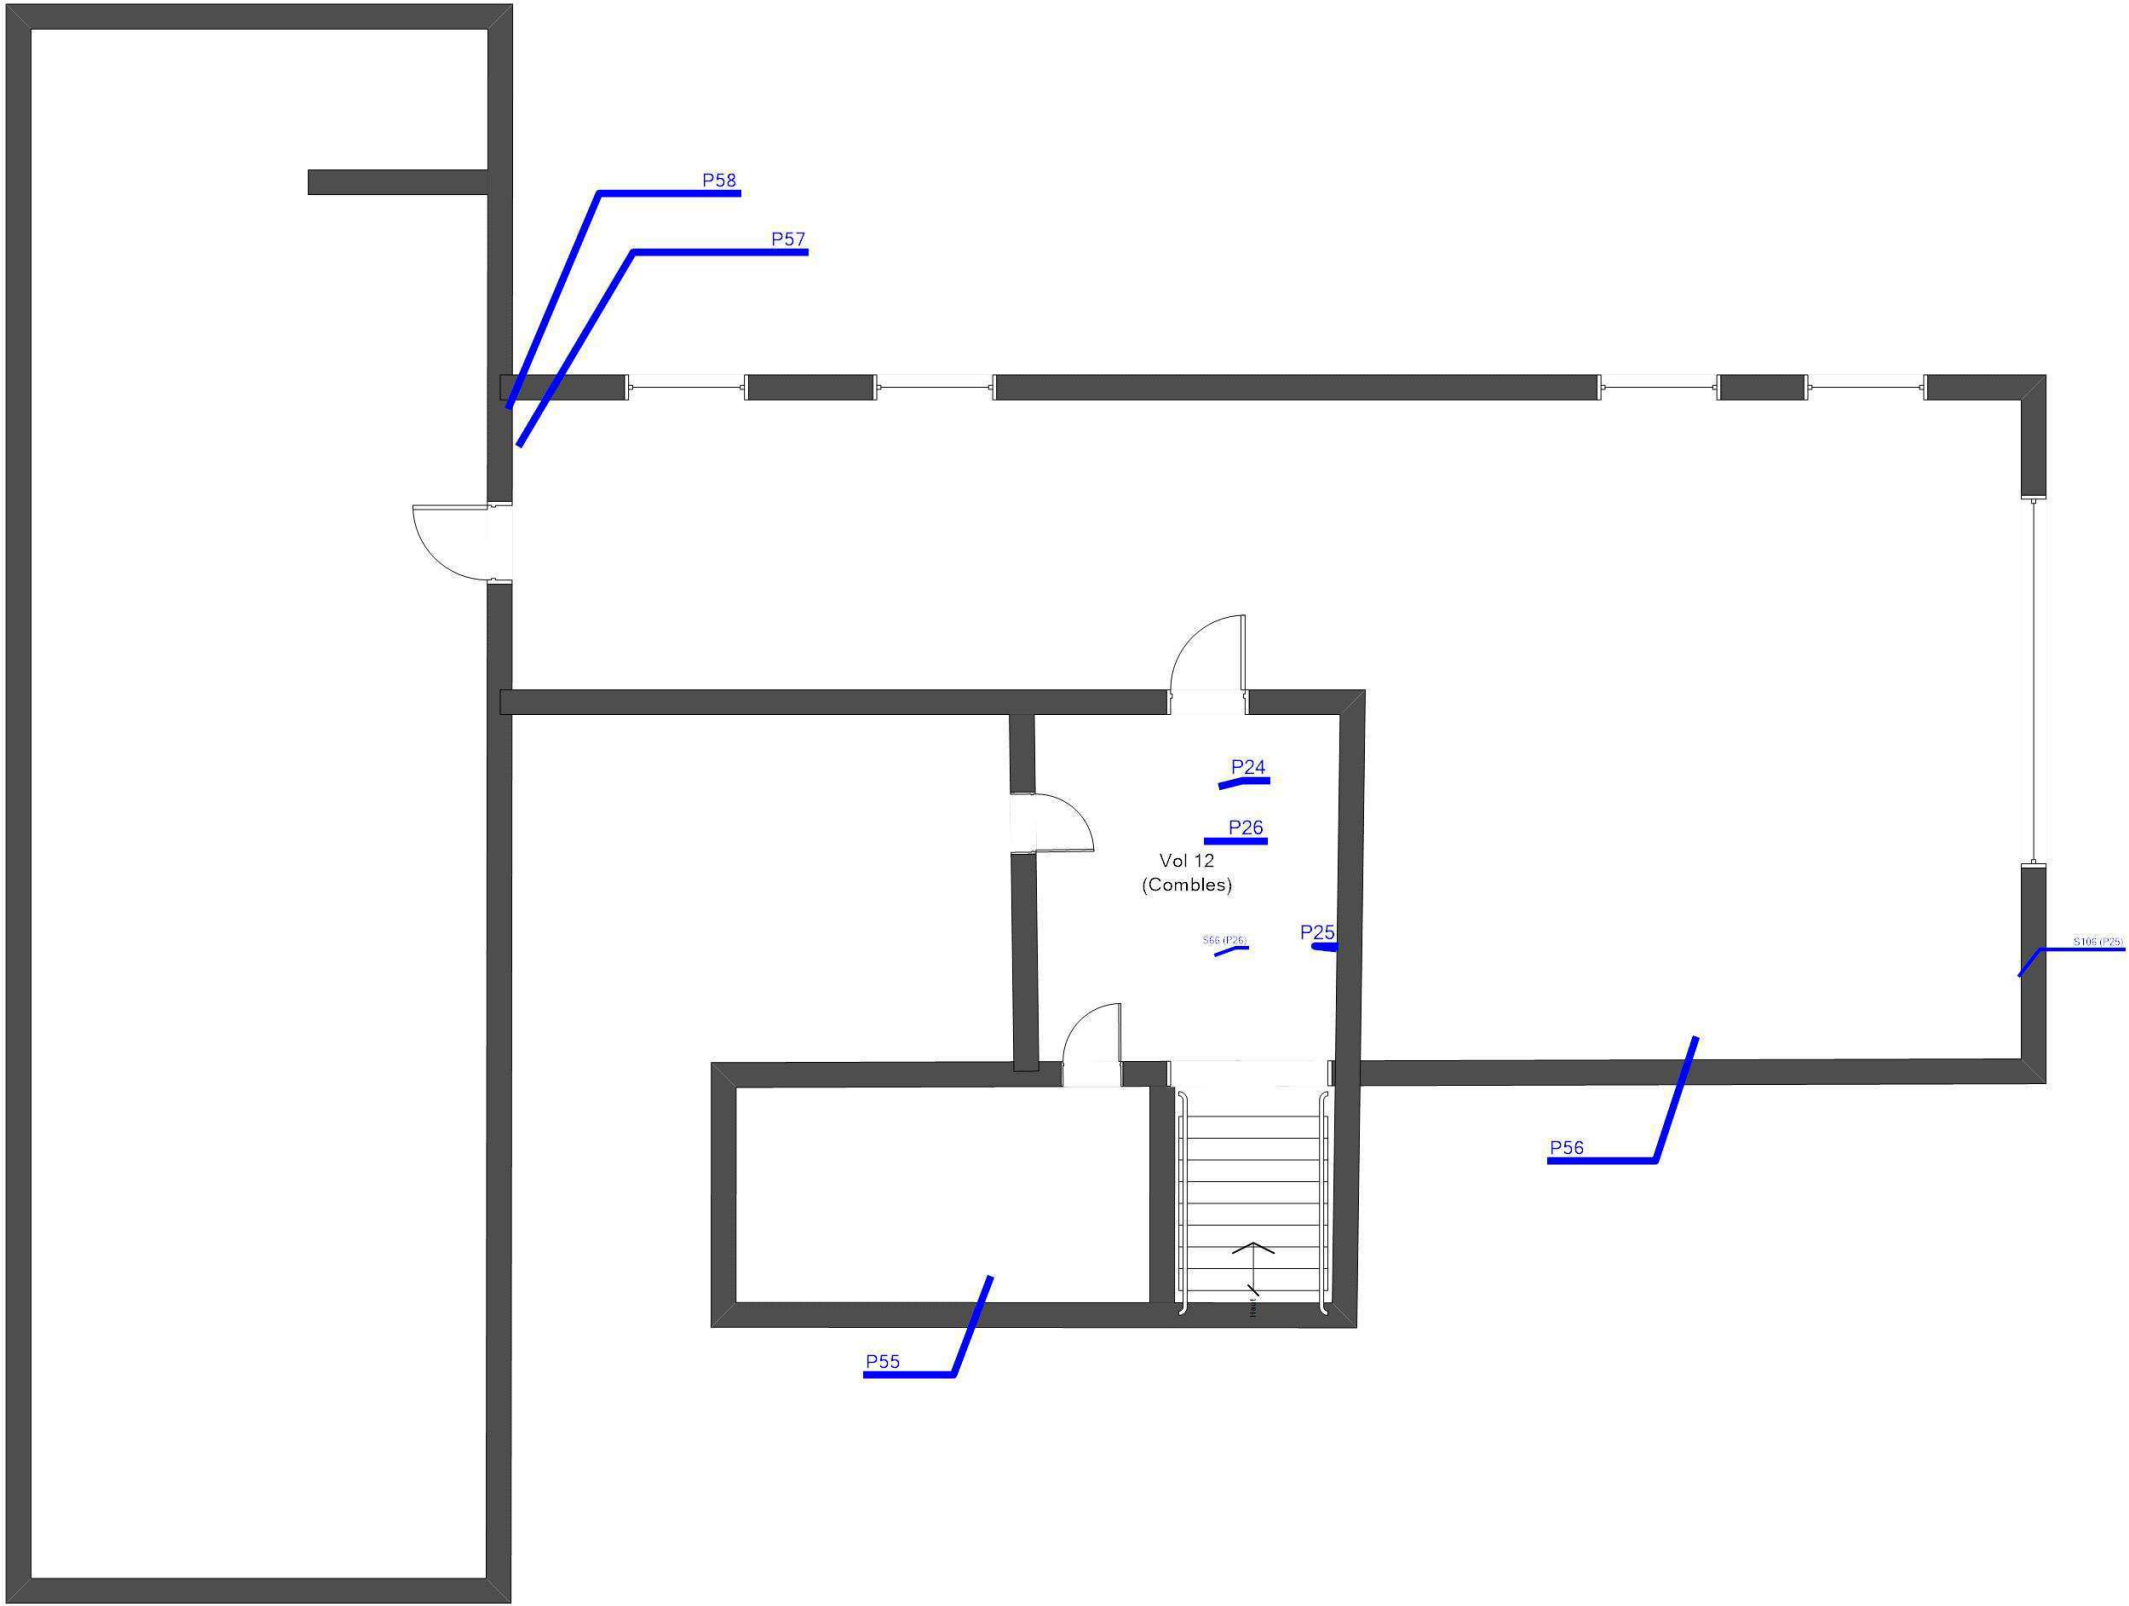

Légende	
	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dun sondage négatif

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	220 RUE FRANÇOIS MANSART 78370 PLAISIR	démolition-Salle polyvalente +Chapelle	27/04/2026	VIALARD MAXIME

EXTÉRIEUR - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER403171-1



Légende

P

Localisation d'un prélèvement négatif

5

localisation d'un sondage négatif

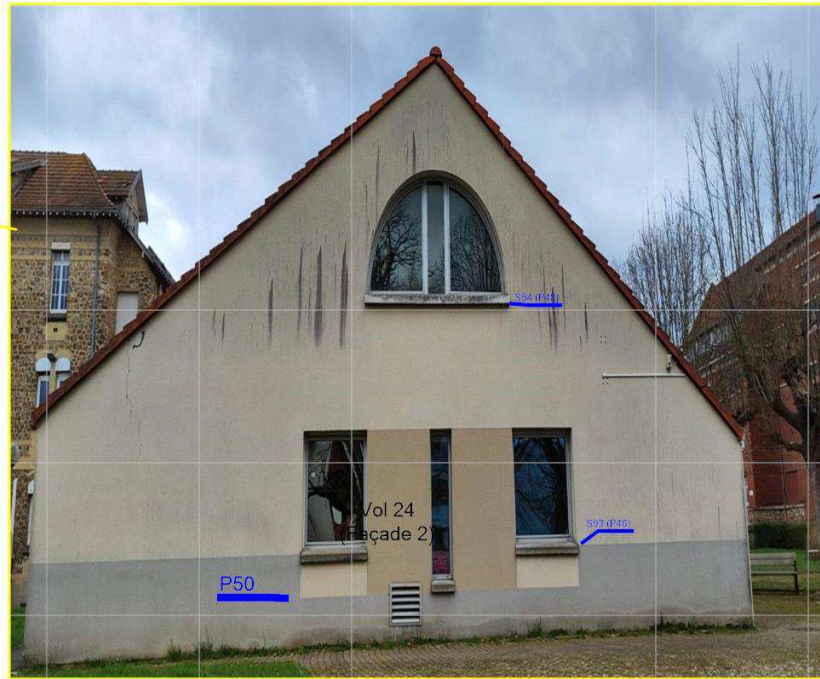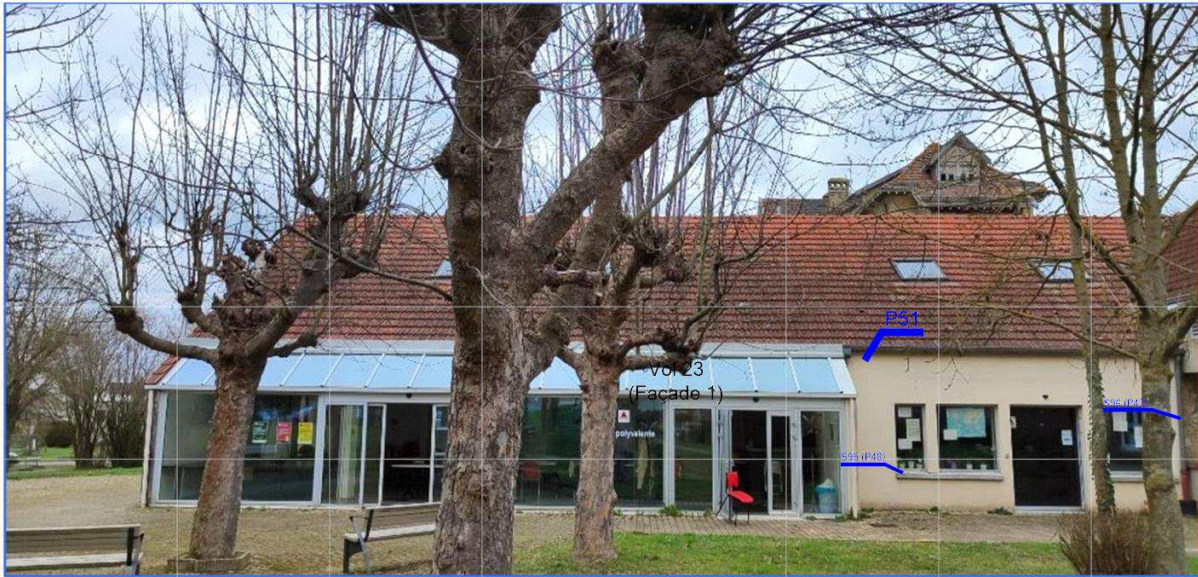

Adresse du bien

220 RUE FRANÇOIS MANSART
78370 PLAISIR

Désignatio

démolition-Salle polyvalente +Chapel

Date interventio

27/04/2020

Techniciens intervenant

VIALARD MAXIME


ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002ER403171 n°47 - 1 (P47)	Extérieur - Vol 25 (Façade 3)	Prélèvement négatif
002ER403171 n°48 - 1 (P48)	Extérieur - Vol 25 (Façade 3)	Prélèvement négatif
002ER403171 n°49 - 1 (P49)	Extérieur - Vol 25 (Façade 3)	Prélèvement négatif
002ER403171 n°50 - 1 (P50)	Extérieur - Vol 24 (Façade 2)	Prélèvement négatif
002ER403171 n°51 - 1 (P51)	Extérieur - Vol 23 (Façade 1)	Prélèvement négatif
002ER403171 n°24 - 1 (P24)	R+1 - Vol 12 (Combles)	Prélèvement négatif
002ER403171 n°25 - 1 (P25)	R+1 - Vol 12 (Combles)	Prélèvement négatif
002ER403171 n°26 - 1 (P26)	R+1 - Vol 12 (Combles)	Prélèvement négatif
002ER403171-1 n°55 - 1 (P55)	R+1 - Vol 12 (Combles)	Prélèvement négatif
002ER403171-1 n°56 - 1 (P56)	R+1 - Vol 12 (Combles)	Prélèvement négatif
002ER403171-1 n°57 - 1 (P57)	R+1 - Vol 12 (Combles)	Prélèvement négatif
002ER403171-1 n°58 - 1 (P58)	R+1 - Vol 12 (Combles)	Prélèvement négatif
002ER403171 n°1 - 1 (P1)	RDC - Vol 1 (Salle de réunion)	Prélèvement négatif
002ER403171 n°2 - 1 (P2)	RDC - Vol 6 (Réserve 1)	Prélèvement négatif
002ER403171 n°3 - 1 (P3)	RDC - Vol 6 (Réserve 1)	Prélèvement négatif
002ER403171 n°4 - 1 (P4)	RDC - Vol 6 (Réserve 1)	Prélèvement négatif
002ER403171 n°5 - 1 (P5)	RDC - Vol 6 (Réserve 1)	Prélèvement négatif
002ER403171 n°6 - 1 (P6)	RDC - Vol 6 (Réserve 1)	Prélèvement négatif
002ER403171 n°7 - 1 (P7)	RDC - Vol 1 (Salle de réunion)	Prélèvement négatif
002ER403171 n°8 - 1 (P8)	RDC - Vol 6 (Réserve 1)	Prélèvement négatif
002ER403171 n°9 - 1 (P9)	RDC - Vol 6 (Réserve 1)	Prélèvement négatif
002ER403171 n°10 - 2 (P10)	RDC - Vol 6 (Réserve 1)	Prélèvement négatif
002ER403171 n°11 - 2 (P11)	RDC - Vol 6 (Réserve 1)	Prélèvement négatif
002ER403171 n°12 - 1 (P12)	RDC - Vol 6 (Réserve 1)	Prélèvement négatif
002ER403171 n°13 - 1 (P13)	RDC - Vol 6 (Réserve 1)	Prélèvement négatif
002ER403171 n°14 - 1 (P14)	RDC - Vol 7 (Sanitaires 1)	Prélèvement négatif
002ER403171 n°15 - 1 (P15)	RDC - Vol 7 (Sanitaires 1)	Prélèvement négatif

002ER403171 n°16 - 1 (P16)	RDC - Vol 7 (Sanitaires 1)	Prélèvement négatif
002ER403171 n°17 - 1 (P17)	RDC - Vol 7 (Sanitaires 1)	Prélèvement négatif
002ER403171 n°18 - 1 (P18)	RDC - Vol 7 (Sanitaires 1)	Prélèvement négatif
002ER403171 n°19 - 1 (P19)	RDC - Vol 7 (Sanitaires 1)	Prélèvement négatif
002ER403171 n°20 - 1 (P20)	RDC - Vol 10 (Local 2)	Prélèvement négatif
002ER403171 n°21 - 1 (P21)	RDC - Vol 10 (Local 2)	Prélèvement négatif
002ER403171 n°22 - 1 (P22)	RDC - Vol 11 (Véranda)	Prélèvement négatif
002ER403171 n°23 - 1 (P23)	RDC - Vol 11 (Véranda)	Prélèvement négatif
002ER403171 n°27 - 1 (P27)	RDC - Vol 13 (Chapelle)	Prélèvement négatif
002ER403171 n°28 - 1 (P28)	RDC - Vol 13 (Chapelle)	Prélèvement négatif
002ER403171 n°29 - 1 (P29)	RDC - Vol 13 (Chapelle)	Prélèvement négatif
002ER403171 n°30 - 1 (P30)	RDC - Vol 13 (Chapelle)	Prélèvement négatif
002ER403171 n°31 - 1 (P31)	RDC - Vol 13 (Chapelle)	Prélèvement négatif
002ER403171 n°32 - 1 (P32)	RDC - Vol 13 (Chapelle)	Prélèvement négatif
002ER403171 n°33 - 1 (P33)	RDC - Vol 13 (Chapelle)	Prélèvement négatif
002ER403171 n°34 - 1 (P34)	RDC - Vol 18 (Sanitaires 2)	Prélèvement négatif
002ER403171 n°35 - 2 (P35)	RDC - Vol 18 (Sanitaires 2)	Prélèvement négatif
002ER403171 n°36 - 1 (P36)	RDC - Vol 18 (Sanitaires 2)	Prélèvement négatif
002ER403171 n°37 - 1 (P37)	RDC - Vol 18 (Sanitaires 2)	Prélèvement négatif
002ER403171 n°38 - 1 (P38)	RDC - Vol 18 (Sanitaires 2)	Prélèvement négatif
002ER403171 n°39 - 1 (P39)	RDC - Vol 18 (Sanitaires 2)	Prélèvement négatif
002ER403171 n°40 - 1 (P40)	RDC - Vol 18 (Sanitaires 2)	Prélèvement négatif
002ER403171 n°41 - 1 (P41)	RDC - Vol 18 (Sanitaires 2)	Prélèvement négatif
002ER403171 n°42 - 1 (P42)	RDC - Vol 14 (Aumonerie)	Prélèvement négatif
002ER403171 n°43 - 1 (P43)	RDC - Vol 16 (Vestiaire)	Prélèvement négatif
002ER403171 n°44 - 1 (P44)	RDC - Vol 16 (Vestiaire)	Prélèvement négatif
002ER403171 n°45 - 1 (P45)	RDC - Vol 16 (Vestiaire)	Prélèvement négatif
002ER403171 n°46 - 1 (P46)	RDC - Vol 16 (Vestiaire)	Prélèvement négatif
002ER403171-1 n°52 - 1 (P52)	RDC - Vol 1 (Salle de réunion)	Prélèvement négatif
002ER403171-1 n°53 - 1 (P53)	RDC - Vol 1 (Salle de réunion)	Prélèvement négatif

002ER403171-1 n°54 - 1 (P54)	RDC - Vol 1 (Salle de réunion)	Prélevement négatif
002ER403171-1 n°59 - 1 (P59)	RDC - Vol 13 (Chapelle)	Prélevement négatif
002ER403171-1 n°60 - 3 (P60)	RDC - Vol 15 (Bureau)	Prélevement négatif
002ER403171-1 n°60 - 2 (P60)	RDC - Vol 15 (Bureau)	Prélevement négatif
002ER403171-1 n°60 - 1 (P60)	RDC - Vol 15 (Bureau)	Prélevement négatif
002ER403171-1 n°61 - 1 (P61)	RDC - Vol 15 (Bureau)	Prélevement négatif
002ER403171-1 n°62 - 1 (P62)	RDC - Vol 15 (Bureau)	Prélevement négatif
002ER403171-1 n°63 - 1 (P63)	RDC - Vol 15 (Bureau)	Prélevement négatif
002ER403171-1 n°64 - 1 (P64)	RDC - Vol 15 (Bureau)	Prélevement négatif
002ER403171-1 n°64 - 2 (P64)	RDC - Vol 15 (Bureau)	Prélevement négatif
002ER403171-1 n°65 - 1 (P65)	RDC - Vol 14 (Aumonerie)	Prélevement négatif
S104 - 1 (S104)	RDC - Vol 1 (Salle de réunion)	Absence : pas d'amiante par nature
S105 - 1 (S105)	RDC - Vol 7 (Sanitaires 1)	Absence sur marquage du matériau

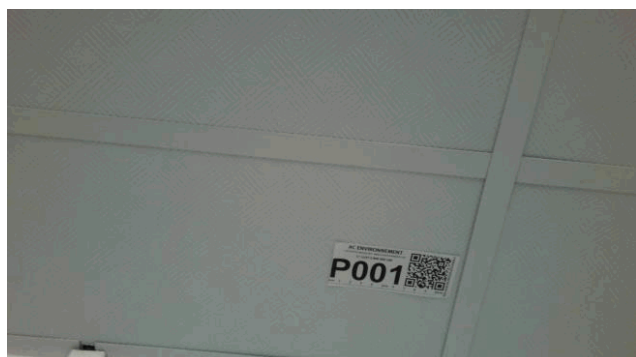

002ER403171 n°1 - 1 (P1) - RDC - Vol 1 (Salle de réunion)



002ER403171 n°2 - 1 (P2) - RDC - Vol 6 (Réserve 1)



002ER403171 n°3 - 1 (P3) - RDC - Vol 6 (Réserve 1)



002ER403171 n°4 - 1 (P4) - RDC - Vol 6 (Réserve 1)



002ER403171 n°5 - 1 (P5) - RDC - Vol 6 (Réserve 1)



002ER403171 n°6 - 1 (P6) - RDC - Vol 6 (Réserve 1)



002ER403171 n°7 - 1 (P7) - RDC - Vol 1 (Salle de réunion)



002ER403171 n°8 - 1 (P8) - RDC - Vol 6 (Réserve 1)



002ER403171 n°9 - 1 (P9) - RDC - Vol 6 (Réserve 1)



002ER403171 n°10 - 2 (P10) - RDC - Vol 6 (Réserve 1)



002ER403171 n°11 - 2 (P11) - RDC - Vol 6 (Réserve 1)



002ER403171 n°12 - 1 (P12) - RDC - Vol 6 (Réserve 1)



002ER403171 n°13 - 1 (P13) - RDC - Vol 6 (Réserve 1)



002ER403171 n°14 - 1 (P14) - RDC - Vol 7 (Sanitaires 1)



002ER403171 n°15 - 1 (P15) - RDC - Vol 7 (Sanitaires 1)



002ER403171 n°16 - 1 (P16) - RDC - Vol 7 (Sanitaires 1)



002ER403171 n°17 - 1 (P17) - RDC - Vol 7 (Sanitaires 1)



002ER403171 n°18 - 1 (P18) - RDC - Vol 7 (Sanitaires 1)



002ER403171 n°19 - 1 (P19) - RDC - Vol 7 (Sanitaires 1)



002ER403171 n°20 - 1 (P20) - RDC - Vol 10 (Local 2)




002ER403171 n°21 - 1 (P21) - RDC - Vol 10 (Local 2)



002ER403171 n°22 - 1 (P22) - RDC - Vol 11 (Véranda)



002ER403171 n°23 - 1 (P23) - RDC - Vol 11 (Véranda)

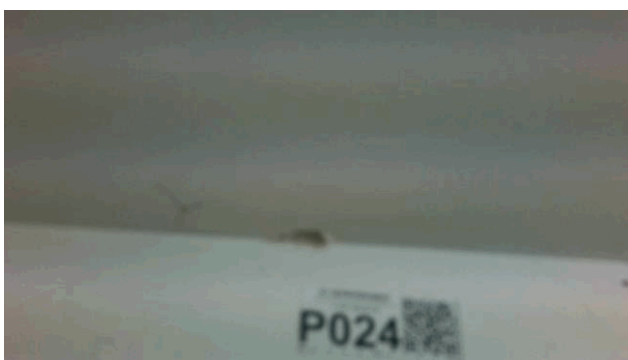

002ER403171 n°24 - 1 (P24) - R+1 - Vol 12 (Combles)



002ER403171 n°25 - 1 (P25) - R+1 - Vol 12 (Combles)



002ER403171 n°26 - 1 (P26) - R+1 - Vol 12 (Combles)



002ER403171 n°27 - 1 (P27) - RDC - Vol 13 (Chapelle)



002ER403171 n°28 - 1 (P28) - RDC - Vol 13 (Chapelle)



002ER403171 n°29 - 1 (P29) - RDC - Vol 13 (Chapelle)



002ER403171 n°30 - 1 (P30) - RDC - Vol 13 (Chapelle)



002ER403171 n°31 - 1 (P31) - RDC - Vol 13 (Chapelle)



002ER403171 n°32 - 1 (P32) - RDC - Vol 13 (Chapelle)




002ER403171 n°33 - 1 (P33) - RDC - Vol 13 (Chapelle)



002ER403171 n°34 - 1 (P34) - RDC - Vol 18 (Sanitaires 2)



002ER403171 n°35 - 2 (P35) - RDC - Vol 18 (Sanitaires 2)

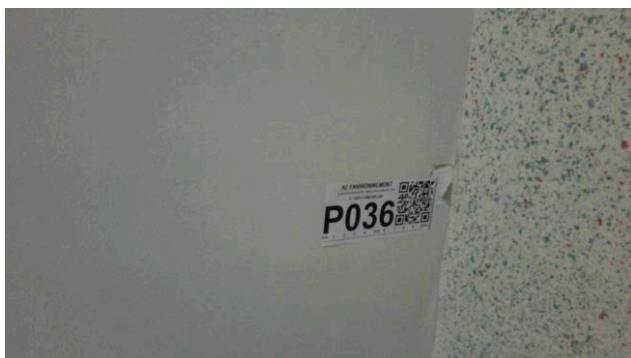

002ER403171 n°36 - 1 (P36) - RDC - Vol 18 (Sanitaires 2)



002ER403171 n°37 - 1 (P37) - RDC - Vol 18 (Sanitaires 2)



002ER403171 n°38 - 1 (P38) - RDC - Vol 18 (Sanitaires 2)



002ER403171 n°39 - 1 (P39) - RDC - Vol 18 (Sanitaires 2)



002ER403171 n°40 - 1 (P40) - RDC - Vol 18 (Sanitaires 2)



002ER403171 n°41 - 1 (P41) - RDC - Vol 18 (Sanitaires 2)



002ER403171 n°42 - 1 (P42) - RDC - Vol 14 (Aumonerie)



002ER403171 n°43 - 1 (P43) - RDC - Vol 16 (Vestiaire)



002ER403171 n°44 - 1 (P44) - RDC - Vol 16 (Vestiaire)



002ER403171 n°45 - 1 (P45) - RDC - Vol 16 (Vestiaire)



002ER403171 n°46 - 1 (P46) - RDC - Vol 16 (Vestiaire)



002ER403171 n°47 - 1 (P47) - Extérieur - Vol 25 (Façade 3)



002ER403171 n°48 - 1 (P48) - Extérieur - Vol 25 (Façade 3)



002ER403171 n°49 - 1 (P49) - Extérieur - Vol 25 (Façade 3)



002ER403171 n°50 - 1 (P50) - Extérieur - Vol 24 (Façade 2)



002ER403171 n°51 - 1 (P51) - Extérieur - Vol 23 (Façade 1)



002ER403171-1 n°52 - 1 (P52) - RDC - Vol 1 (Salle de réunion)



002ER403171-1 n°53 - 1 (P53) - RDC - Vol 1 (Salle de réunion)



002ER403171-1 n°54 - 1 (P54) - RDC - Vol 1 (Salle de réunion)



002ER403171-1 n°55 - 1 (P55) - R+1 - Vol 12 (Combles)



002ER403171-1 n°56 - 1 (P56) - R+1 - Vol 12
(Combles)



002ER403171-1 n°57 - 1 (P57) - R+1 - Vol 12 (Combles)



002ER403171-1 n°58 - 1 (P58) - R+1 - Vol 12
(Combles)



002ER403171-1 n°59 - 1 (P59) - RDC - Vol 13 (Chapelle)



002ER403171-1 n°60 - 3 (P60) - RDC - Vol 15 (Bureau)



002ER403171-1 n°60 - 2 (P60) - RDC - Vol 15 (Bureau)



002ER403171-1 n°60 - 1 (P60) - RDC - Vol 15 (Bureau)



002ER403171-1 n°61 - 1 (P61) - RDC - Vol 15 (Bureau)



002ER403171-1 n°62 - 1 (P62) - RDC - Vol 15 (Bureau)




002ER403171-1 n°63 - 1 (P63) - RDC - Vol 15 (Bureau)



002ER403171-1 n°64 - 1 (P64) - RDC - Vol 15 (Bureau)



002ER403171-1 n°64 - 2 (P64) - RDC - Vol 15 (Bureau)

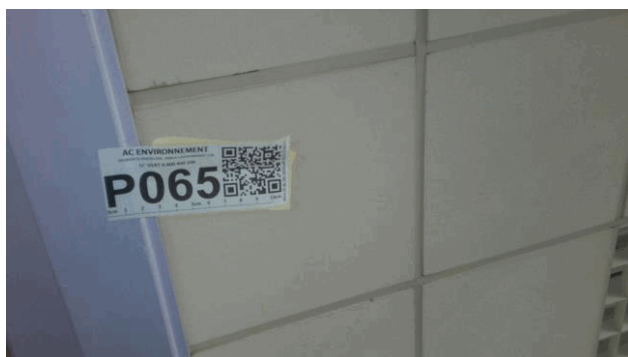

002ER403171-1 n°65 - 1 (P65) - RDC - Vol 14
(Aumonerie)



S104 - 1 (S104) - RDC - Vol 1 (Salle de réunion)



S105 - 1 (S105) - RDC - Vol 7 (Sanitaires 1)

ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif Amiante

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
002ER403171 n°1	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Faux-plafond - Effritable Fibreux - Gris Blanc	RDC - Vol 1 (Salle de réunion)	
002ER403171 n°2	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Faux-plafond - Effritable Fibreux - Blanc Beige	RDC - Vol 6 (Réserve 1)	
002ER403171 n°3	Plafond et faux-plafonds	Poutres et charpentes	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Beige Gris / Gris	RDC - Vol 6 (Réserve 1)	
002ER403171 n°4	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture / Toile / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	RDC - Vol 6 (Réserve 1)	
002ER403171 n°5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Toile / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Rose / Blanc / Blanc	RDC - Vol 6 (Réserve 1)	
002ER403171 n°6	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Rose Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	RDC - Vol 6 (Réserve 1)	
002ER403171 n°7	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Toile / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc Rose / Blanc / Blanc	RDC - Vol 1 (Salle de réunion)	
002ER403171 n°8	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - Effritable - Bleu	RDC - Vol 6 (Réserve 1)	
002ER403171 n°9	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Blanc	RDC - Vol 6 (Réserve 1)	
002ER403171 n°10	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint - Dur - Gris	RDC - Vol 6 (Réserve 1)	
002ER403171 n°11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Gris	RDC - Vol 6 (Réserve 1)	
002ER403171 n°12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau / Mortier - Dur / Dur - Beige / Gris	RDC - Vol 6 (Réserve 1)	
002ER403171 n°13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint - Dur - Gris	RDC - Vol 6 (Réserve 1)	
002ER403171 n°14	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Blanc	RDC - Vol 7 (Sanitaires 1)	
002ER403171 n°15	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Blanc	RDC - Vol 7 (Sanitaires 1)	

002ER403171 n°16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Beige	RDC - Vol 7 (Sanitaires 1)
002ER403171 n°17	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau / Mortier - Effratable / Dur - Beige / Gris	RDC - Vol 7 (Sanitaires 1)
002ER403171 n°18	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - Effratable - Bleu	RDC - Vol 7 (Sanitaires 1)
002ER403171 n°19	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effratable / Effratable / Souple Fibreux / Effratable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc Bleu	RDC - Vol 7 (Sanitaires 1)
002ER403171 n°20 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Beige	RDC - Vol 10 (Local 2)
002ER403171 n°20 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effratable - Jaune / Rose	RDC - Vol 10 (Local 2)
002ER403171 n°21 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage / Colle - Effratable / Souple - Rose / Jaune	RDC - Vol 10 (Local 2)
002ER403171 n°21 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Béton - Dur - Beige	RDC - Vol 10 (Local 2)
002ER403171 n°22 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris	RDC - Vol 11 (Véranda)
002ER403171 n°22 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Mortier - Dur / Dur - Blanc / Gris	RDC - Vol 11 (Véranda)
002ER403171 n°23	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Matériau - Dur / Effratable - Beige / Gris	RDC - Vol 11 (Véranda)
002ER403171 n°24	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effratable / Effratable / Souple Fibreux / Effratable / Souple Fibreux / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Marron Rose / Blanc	R+1 - Vol 12 (Combles)
002ER403171 n°25	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effratable / Effratable / Souple Fibreux / Effratable - Blanc / Blanc / Marron Rose / Blanc	R+1 - Vol 12 (Combles)
002ER403171 n°26	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Béton - Effratable - Gris	R+1 - Vol 12 (Combles)
002ER403171 n°27	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau / Plâtre - Effratable / Pulvérulent - Gris / Blanc	RDC - Vol 13 (Chapelle)

002ER403171 n°28	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Peinture / Plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable / Pulvérulent / Effritable - Multicolore / Blanc / Marron / Blanc / Gris	RDC - Vol 13 (Chapelle)
002ER403171 n°29	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Marron / Blanc	RDC - Vol 13 (Chapelle)
002ER403171 n°30	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	RDC - Vol 13 (Chapelle)
002ER403171 n°31 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple Fibreux - Beige	RDC - Vol 13 (Chapelle)
002ER403171 n°31 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris Rose	RDC - Vol 13 (Chapelle)
002ER403171 n°31 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Multicolore / Gris	RDC - Vol 13 (Chapelle)
002ER403171 n°32	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Peinture / Mastic / Matériau - Effritable / Dur / Effritable - Blanc / Beige / Gris	RDC - Vol 13 (Chapelle)
002ER403171 n°33	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Gris / Gris	RDC - Vol 13 (Chapelle)
002ER403171 n°34	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Toile / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	RDC - Vol 18 (Sanitaires 2)
002ER403171 n°35	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Gris	RDC - Vol 18 (Sanitaires 2)
002ER403171 n°36	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron Vert / Blanc	RDC - Vol 18 (Sanitaires 2)
002ER403171 n°37	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Gris / Gris	RDC - Vol 18 (Sanitaires 2)
002ER403171 n°38	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Blanc	RDC - Vol 18 (Sanitaires 2)
002ER403171 n°39	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	RDC - Vol 18 (Sanitaires 2)

002ER403171 n°40	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Dur - Gris	RDC - Vol 18 (Sanitaires 2)
002ER403171 n°41	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Mortier - Dur - Gris	RDC - Vol 18 (Sanitaires 2)
002ER403171 n°42	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	RDC - Vol 14 (Aumonerie)
002ER403171 n°43	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Beige	RDC - Vol 16 (Vestiaire)
002ER403171 n°44	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Blanc / Blanc	RDC - Vol 16 (Vestiaire)
002ER403171 n°45	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Blanc	RDC - Vol 16 (Vestiaire)
002ER403171 n°46	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Blanc / Beige Gris	RDC - Vol 16 (Vestiaire)
002ER403171 n°47 Phase 1	Façades	Murs	Béton - Dur - Beige	Extérieur - Vol 25 (Façade 3)
002ER403171 n°47 Phase 2	Façades	Murs	Matériau - Dur - Beige	Extérieur - Vol 25 (Façade 3)
002ER403171 n°48	Façades	Appui de fenêtre	Matériau / Mortier - Effritable / Dur - Gris / Gris	Extérieur - Vol 25 (Façade 3)
002ER403171 n°49	Façades	Murs	Mortier - Dur - Gris	Extérieur - Vol 25 (Façade 3)
002ER403171 n°50	Façades	Murs	Matériau / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Beige	Extérieur - Vol 24 (Façade 2)
002ER403171 n°51	Façades	Murs	Matériau / Mortier - Effritable / Dur - Gris / Beige	Extérieur - Vol 23 (Façade 1)
P52	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint - Dur - Gris	RDC - Vol 1 (Salle de réunion)
P53	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre - Dur - Blanc	RDC - Vol 1 (Salle de réunion)
P54	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Laine - Souple Fibreux - Jaune	RDC - Vol 1 (Salle de réunion)
P55	Toiture et étanchéité	Elément sous toiture	Laine - Souple Fibreux - Jaune	R+1 - Vol 12 (Combles)
P56	Toiture et étanchéité	Elément sous toiture	Laine - Souple Fibreux - Jaune	R+1 - Vol 12 (Combles)
P57	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment - Dur - Gris	R+1 - Vol 12 (Combles)
P58	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Mortier - Dur - Gris	R+1 - Vol 12 (Combles)

P59	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Gris / Blanc	RDC - Vol 13 (Chapelle)
P60	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint - Dur - Gris	RDC - Vol 15 (Bureau)
P61 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris	RDC - Vol 15 (Bureau)
P61 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Dur - Gris	RDC - Vol 15 (Bureau)
P62	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Beige	RDC - Vol 15 (Bureau)
P63 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint - Dur - Gris	RDC - Vol 15 (Bureau)
P63 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Blanc	RDC - Vol 15 (Bureau)
P64 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Blanc	RDC - Vol 15 (Bureau)
P64 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint - Dur - Gris	RDC - Vol 15 (Bureau)
P65	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Laine - Souple Fibreux - Jaune	RDC - Vol 14 (Aumonerie)

CHANTIER

COORDONNÉES DESTINATAIRE

Référence **C012023637061**
Adresse Commande : 002ER403171
Affaire : démolition-Salle polyvalente +Chapelle
220 RUE FRANÇOIS MANSART
78370 PLAISIR

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 31/03/2023

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC012023637061
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	AC Environnement
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) ⁽¹⁾ : Morphologie et critères optiques <i>La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse. (*)</i> Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) ⁽²⁾ : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique <i>La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse</i>
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002ER403171_001

Référence labo	PM05470372	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	30/03/2023
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	démolition-Salle polyvalente +Chapelle - Vol 1 (Salle de réunion)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Faux-plafond Effritable Fibreux Gris Blanc	2	2	NNZ	Acétone	1	2	SBA
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			Non détecté ●

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER403171_002

Référence labo	PM05470373	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	30/03/2023
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	démolition-Salle polyvalente +Chapelle - Vol 6 (Réserve 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Faux-plafond Effritable Fibreux Blanc Beige	2	2	NNZ	Acétone	1	2	SBA
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			Non détecté ●

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER403171_003

Référence labo	PM05470374	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	30/03/2023
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Poutres et charpentes - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	démolition-Salle polyvalente +Chapelle - Vol 6 (Réserve 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat		
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique			Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige Gris	-	-	-	Acétone			1	2	MLA	Non détecté
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-							
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET						

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.
 Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER403171_004

Référence labo	PM05470375	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	30/03/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Poteaux (périphériques et intérieurs) - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	démolition-Salle polyvalente +Chapelle - Vol 6 (Réserve 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique				Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	SBA	Non détecté
	2	Toile Souple Fibreux Blanc	1	1	NNZ					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER403171_005

Référence labo	PM05470376	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	30/03/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	démolition-Salle polyvalente +Chapelle - Vol 6 (Réserve 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique			Nb de préparation	Grilles examinées
1	1	Peinture Effritable Rose	-	-	-	Acétone	1	2	SBA	Non détecté
	2	Toile Souple Fibreux Blanc	1	1	NNZ					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER403171_006

Référence labo	PM05470377	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Non
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	30/03/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	démolition-Salle polyvalente +Chapelle - Vol 6 (Réserve 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste		Attaque chimique	Nb de préparation Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Rose Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MRO
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Papier Souple Fibreux Beige	1	1	NNZ				
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	5	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	NNZ				
	6	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			2 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse

Couches 2, 3, 4, 5, 6 non dissociables analysées avec la couche 1.

Phase 1 non accréditée car comportant plus de 5 couches.

Analyse non réglementaire : Analyse non accréditée.

Référence échantillon : 002ER403171_007

Référence labo	PM05470378	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	30/03/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	démolition-Salle polyvalente +Chapelle - Vol 1 (Salle de réunion)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste		Attaque chimique	Nb de préparation Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc Rose	-	-	-	Acétone	1	2	MRO
	2	Toile Souple Fibreux Blanc	1	1	NNZ				
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse

Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER403171_008

Référence labo	PM05470379	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	30/03/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	démolition-Salle polyvalente +Chapelle - Vol 6 (Réserve 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste		Attaque chimique	Nb de préparation Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Effritable Bleu	-	-	-	Acétone	1	2	MLA
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse

Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle fibres d'amiante.



Référence échantillon : 002ER403171_009

Référence labo	PM05470380	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	30/03/2023
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthé)		
Zone de prélèvement	démolition-Salle polyvalente +Chapelle - Vol 6 (Réserve 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Nb de préparation	Grilles	examiniées	Analyste	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examiniées	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles	examiniées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	- - -	Acétone	1	2	MLA		Non détecté ●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat 0 MOLP 1 MET

Remarque concernant l'analyse	Couche non-analysée : Carrelage Dur Gris
	Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER403171_010

Référence labo	PM05470381	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	30/03/2023
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Joint entre carrelage		
Zone de prélèvement	démolition-Salle polyvalente +Chapelle - Vol 6 (Réserve 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Nb de préparation	Grilles	examiniées	Analyste	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examiniées	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles	examiniées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Joint Dur Gris	- - -	Acétone	1	2	MLA		Non détecté ●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat 0 MOLP 1 MET

Remarque concernant l'analyse	Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle fibres d'amiante.
-------------------------------	---

Référence échantillon : 002ER403171_011

Référence labo	PM05470382	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	30/03/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	démolition-Salle polyvalente +Chapelle - Vol 6 (Réserve 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Nb de préparation	Grilles	examiniées	Analyste	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examiniées	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles	examiniées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Beige	- - -	Acétone	1	2	MLA		Non détecté ●
	2	Matériau Effritable Gris	- - -						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat 0 MOLP 1 MET

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.
	Couche non-analysée : Carrelage Dur Gris
	Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.



Référence échantillon : 002ER403171_012

Référence labo	PM05470383	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	30/03/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage +béton		
Zone de prélèvement	démolition-Salle polyvalente +Chapelle - Vol 6 (Réserve 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste		Nb de préparation Grilles examinées	Analyste		Présence d'amiante
1	1	Matériau Dur Beige	-	-	-	1	2	MLA	Non détecté
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								
	Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.								

Référence échantillon : 002ER403171_013

Référence labo	PM05470384	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	30/03/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Joint entre carrelage		
Zone de prélèvement	démolition-Salle polyvalente +Chapelle - Vol 6 (Réserve 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste		Nb de préparation Grilles examinées	Analyste		Présence d'amiante
1	1	Joint Dur Gris	-	-	-	1	2	MLA	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.								
-------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Référence échantillon : 002ER403171_014

Référence labo	PM05470385	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	30/03/2023
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	démolition-Salle polyvalente +Chapelle - Vol 7 (Sanitaires 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Effritable Blanc Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste		Nb de préparation Grilles examinées	Analyste		Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	1	2	MLA	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche non-analysée : Faïence Dur Bleu								
	Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.								

Référence échantillon : 002ER403171_015

Référence labo	PM05470386	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	30/03/2023
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	démolition-Salle polyvalente +Chapelle - Vol 7 (Sanitaires 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Effritable Blanc Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste		Nb de préparation Grilles examinées	Analyste		Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	1	2	MLA	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche non-analysée : Faïence Dur Bleu								
	Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.								



Référence échantillon : 002ER403171_016

Référence labo	PM05470387	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	30/03/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	démolition-Salle polyvalente +Chapelle - Vol 7 (Sanitaires 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MLA
		Présence d'amiante							
		Non détecté							

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat

0 MOLP

1 MET

Remarque concernant l'analyse

Couche non-analysée : Carrelage Dur Bleu

Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER403171_017

Référence labo	PM05470388	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	30/03/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage +béton		
Zone de prélèvement	démolition-Salle polyvalente +Chapelle - Vol 7 (Sanitaires 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Matériau Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MLA
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-				
		Présence d'amiante							
		Non détecté							

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat

0 MOLP

1 MET

Remarque concernant l'analyse

Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER403171_018

Référence labo	PM05470389	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	30/03/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	démolition-Salle polyvalente +Chapelle - Vol 7 (Sanitaires 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Plâtre Effritable Bleu	-	-	-	Acétone	1	2	MLA
		Présence d'amiante							
		Non détecté							

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat

0 MOLP

1 MET

Remarque concernant l'analyse

Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.



Référence échantillon : 002ER403171_019

Référence labo	PM05470390
Date du prélèvement	23/03/2023
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre
Zone de prélèvement	démolition-Salle polyvalente +Chapelle - Vol 7 (Sanitaires 1)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	30/03/2023

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste		Attaque chimique	Nb de préparation Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	SBA
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	NNZ				
	4	Plâtre Effritable Blanc Bleu	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3, 4 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER403171_020

Référence labo	PM05470391
Date du prélèvement	23/03/2023
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche
Zone de prélèvement	démolition-Salle polyvalente +Chapelle - Vol 10 (Local 2)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	30/03/2023

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste		Attaque chimique	Nb de préparation Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MLA
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-		1	2	
	3	Ragréage Effritable Rose	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse

Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.

Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Couches 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER403171_021

Référence labo	PM05470392
Date du prélèvement	23/03/2023
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage +béton
Zone de prélèvement	démolition-Salle polyvalente +Chapelle - Vol 10 (Local 2)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	30/03/2023

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste		Attaque chimique	Nb de préparation Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ragréage Effritable Rose	-	-	-	Acétone	1	2	MLA
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-				
2	3	Béton Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MLA
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse

Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Couche 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.



Référence échantillon : 002ER403171_022

Référence labo	PM05470393	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	30/03/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	démolition-Salle polyvalente +Chapelle - Vol 11 (Véranda)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	1	2	MLA	Non détecté ●
2	2	Colle Dur Blanc	-	-	-	1	2	MLA	Non détecté ●
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche non-analysée : Carrelage Dur Beige Gris Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante. Couches 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.
-------------------------------	--

Référence échantillon : 002ER403171_023

Référence labo	PM05470394	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	30/03/2023
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	démolition-Salle polyvalente +Chapelle - Vol 11 (Véranda)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Effritable Blanc Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	1	2	MLA	Non détecté ●
	2	Matériau Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couches non-analysées : Carrelage Dur Beige Marron, Joint Dur Gris Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.
-------------------------------	---

Référence échantillon : 002ER403171_024

Référence labo	PM05470395	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Non
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	30/03/2023
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Panneaux collés		
Zone de prélèvement	démolition-Salle polyvalente +Chapelle - Vol 12 (Combles)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	1	2	SBA	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Papier Souple Fibreux Beige	1	1	NNZ				
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	5	Carton Souple Fibreux Marron Rose	1	1	NNZ				
	6	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			2 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4, 5, 6 non dissociables analysées avec la couche 1. Phase 1 non accréditée car comportant plus de 5 couches. Analyse non réglementaire : Analyse non accréditée.
-------------------------------	--



Référence échantillon : 002ER403171_025

Référence labo	PM05470396	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	30/03/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	démolition-Salle polyvalente +Chapelle - Vol 12 (Combles)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste		Attaque chimique	Nb de préparation Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MRO
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Carton Souple Fibreux Marron Rose	1	1	NNZ				
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3, 4 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER403171_026

Référence labo	PM05470397	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	30/03/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)		
Zone de prélèvement	démolition-Salle polyvalente +Chapelle - Vol 12 (Combles)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste		Attaque chimique	Nb de préparation Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Béton Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MLA
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER403171_027

Référence labo	PM05470398	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	30/03/2023
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	démolition-Salle polyvalente +Chapelle - Vol 13 (Chapelle)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste		Attaque chimique	Nb de préparation Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MOK
	2	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER403171_028

Référence labo	PM05470399	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	30/03/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	démolition-Salle polyvalente +Chapelle - Vol 13 (Chapelle)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat		
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames	examinées	Analyste	Attaque chimique			Nb de préparation Grilles	examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone			1	2	MOK	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-							
	3	Peinture Effritable Marron	-	-	-							
	4	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-							
	5	Mortier Effritable Gris	-	-	-							
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET						

Remarque concernant l'analyse Les couches Plâtre / Pulvérulent / Blanc, Mortier / Effritable / Gris sont présentes en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3, 4, 5 non dissociables analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3, 4, 5 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différent de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER403171_029

Référence labo	PM05470400	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	30/03/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	démolition-Salle polyvalente +Chapelle - Vol 13 (Chapelle)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

		Description	MOLP		MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	Acétone	1	2	MOK	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-		-			
	3	Peinture Effritable Marron	-	-		-			
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-		-			
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET				

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3, 4 non dissociables analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3, 4 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER403171_030

Référence labo	PM05470401	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	30/03/2023
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	démolition-Salle polyvalente +Chapelle - Vol 13 (Chapelle)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	JMA	Non détecté
	2	Faux-plafond Effritable Fibreux Gris	2	2	NNZ					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.



Référence échantillon : 002ER403171_031

Référence labo	PM05470402	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	30/03/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	démolition-Salle polyvalente +Chapelle - Vol 13 (Chapelle)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Fibreux Beige	2	2	NNZ	-	-	-	Non détecté ●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	1	2	MOK	Non détecté ●
	3	Ragréage Dur Gris Rose	-	-	-				
3	4	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	1	2	MOK	Non détecté ●
	5	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse

Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.
Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 4.

Référence échantillon : 002ER403171_032

Référence labo	PM05470403	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	30/03/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	démolition-Salle polyvalente +Chapelle - Vol 13 (Chapelle)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	1	2	MOK	Non détecté ●
	2	Mastic Dur Beige	-	-	-				
	3	Matériau Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse

La couche Matériau / Effritable / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER403171_033

Référence labo	PM05470404	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	30/03/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage +béton		
Zone de prélèvement	démolition-Salle polyvalente +Chapelle - Vol 13 (Chapelle)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	1	2	MOK	Non détecté ●
	2	Ragréage Dur Gris	-	-	-				
	3	Mortier Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse

Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.



Référence échantillon : 002ER403171_034

Référence labo	PM05470405	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	30/03/2023
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Panneaux collés		
Zone de prélèvement	démolition-Salle polyvalente +Chapelle - Vol 18 (Sanitaires 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	JMA
	2	Toile Souple Fibreux Blanc	1	1	DAN				
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER403171_035

Référence labo	PM05470406	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	30/03/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	démolition-Salle polyvalente +Chapelle - Vol 18 (Sanitaires 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	MOK
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Mortier Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER403171_036

Référence labo	PM05470407	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	30/03/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	démolition-Salle polyvalente +Chapelle - Vol 18 (Sanitaires 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	JMA
	2	Carton Souple Fibreux Marron Vert	1	1	DAN				
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER403171_037

Référence labo	PM05470408	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	30/03/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)		
Zone de prélèvement	démolition-Salle polyvalente +Chapelle - Vol 18 (Sanitaires 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MOK
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse La couche Peinture / Effritable / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.



Référence échantillon : 002ER403171_038

Référence labo	PM05470409	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	30/03/2023
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	démolition-Salle polyvalente +Chapelle - Vol 18 (Sanitaires 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Effrifiable Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Nb de préparation	Grilles	examinées	Analyste	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles	examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	- - -	Acétone	1	2	MOK		Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couches non-analysées : Peinture Effrifiable Blanc, Faïence Dur Blanc Beige

Référence échantillon : 002ER403171_039

Référence labo	PM05470410	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	30/03/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	démolition-Salle polyvalente +Chapelle - Vol 18 (Sanitaires 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que les couches Colle Dur Effrifiable Gris, Ragréage Dur Effrifiable Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Nb de préparation	Grilles	examinées	Analyste	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles	examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	- - -	Acétone	1	2	MOK		Non détecté ●
	2	Matériau Effrifiable Blanc	- - -						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET					

Remarque concernant l'analyse La couche Matériau / Effrifiable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.
Couches non-analysées : Carrelage Dur Blanc Beige, Matériau Effrifiable Orange

Référence échantillon : 002ER403171_040

Référence labo	PM05470411	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	30/03/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage +béton		
Zone de prélèvement	démolition-Salle polyvalente +Chapelle - Vol 18 (Sanitaires 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Nb de préparation	Grilles	examinées	Analyste	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles	examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	- - -	Acétone	1	2	MOK		Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Carrelage Dur Blanc Beige

Référence échantillon : 002ER403171_041

Référence labo	PM05470412	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	30/03/2023
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	démolition-Salle polyvalente +Chapelle - Vol 18 (Sanitaires 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Effrifiable Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Nb de préparation	Grilles	examinées	Analyste	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles	examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	- - -	Acétone	1	2	MOK		Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couches non-analysées : Plinthe Dur Blanc Beige, Matériau Effrifiable Gris



Référence échantillon : 002ER403171_042

Référence labo	PM05470413	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Non
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	30/03/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	démolition-Salle polyvalente +Chapelle - Vol 14 (Aumonerie)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées		Analyste	Attaque chimique		Nb de préparation Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone		1	2	JMA	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Papier Souple Fibreux Beige	1	1	DAN						
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	5	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	DAN						
	6	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			2 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse

Couches 2, 3, 4, 5, 6 non dissociables analysées avec la couche 1.

Phase 1 non accréditée car comportant plus de 5 couches.

Analyse non réglementaire : Analyse non accréditée.

Référence échantillon : 002ER403171_043

Référence labo	PM05470414	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	30/03/2023
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	démolition-Salle polyvalente +Chapelle - Vol 16 (Vestiaire)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

		Description	MOLP		MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Beige	-	-	Acétone	1	2	MOK	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET				

Remarque concernant l'analyse

Couches non-analysées : Peinture Effritable Multicolore, Faïence Dur Blanc Beige

Référence échantillon : 002ER403171_044

Référence labo	PM05470415	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	30/03/2023
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	démolition-Salle polyvalente +Chapelle - Vol 16 (Vestiaire)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Effritable Gris		

		Description	MOLP			MET			Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MOK	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse

Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Couches non-analysées : Peinture Effritable Multicolore, Faïence Dur Beige Blanc

Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER403171_045

Référence labo	PM05470416	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	30/03/2023
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	démolition-Salle polyvalente +Chapelle - Vol 16 (Vestiaire)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	1	2	MOK	Non détecté ●
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER403171_046

Référence labo	PM05470417	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	30/03/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	démolition-Salle polyvalente +Chapelle - Vol 16 (Vestiaire)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	2	4	BDJ	Non détecté ●
	2	Mastic Effritable Beige Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER403171_047

Référence labo	PM05470418	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	30/03/2023
Type de prélèvement	Façades - Murs - Joint de dilatation		
Zone de prélèvement	démolition-Salle polyvalente +Chapelle - Vol 25 (Façade 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Béton Dur Beige	-	-	-	1	2	MOK	Non détecté ●
2	2	Matériau Dur Beige	-	-	-	1	2	MOK	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Polystyrène Souple Blanc

Référence échantillon : 002ER403171_048

Référence labo	PM05470419	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/03/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	30/03/2023
Type de prélèvement	Façades - Appui de fenêtre - Eléments en ciment		
Zone de prélèvement	démolition-Salle polyvalente +Chapelle - Vol 25 (Façade 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Gris	-	-	-	1	2	MOK	Non détecté ●
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.



Référence échantillon : 002ER403171_049

Référence labo	PM05470420
Date du prélèvement	23/03/2023
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment
Zone de prélèvement	démolition-Salle polyvalente +Chapelle - Vol 25 (Façade 3)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	30/03/2023

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MOK
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante Non détecté ●

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER403171_050

Référence labo	PM05470421
Date du prélèvement	23/03/2023
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment
Zone de prélèvement	démolition-Salle polyvalente +Chapelle - Vol 24 (Façade 2)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	30/03/2023

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Matériau Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MOK
	2	Mortier Dur Beige	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante Non détecté ●

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER403171_051

Référence labo	PM05470422
Date du prélèvement	23/03/2023
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment
Zone de prélèvement	démolition-Salle polyvalente +Chapelle - Vol 23 (Façade 1)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	30/03/2023

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Matériau Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MOK
	2	Mortier Dur Beige	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante Non détecté ●

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence dossier: RSC012023637061

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 17 MOLP et 56 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 54/57

Suppléant Responsable Equipe
Jonathan Marchal






Accréditation
N°1-6940
Portée
Disponible sur
www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.

Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm

(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection

(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection



AC ENVIRONNEMENT - 16 rue Marcel Vigneron - 94110 Arcueil - Fax : 09 81 40 98 73
SIRET : 441 355 914 00264 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2023 au 31/12/2023)

Tél. : 01 58 07 07 20
labs@ac-environnement.fr

L.M.O.F 07.8 V7
PAGE 17 / 17



ITGA ANALYTICS ARCUEIL
16 rue Marcel Vigneron
94110 Arcueil
Contact-Analytics@itga.fr

cofrac

Accréditation n° 1-7327
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

ESSAIS

CHANTIER	COORDONNÉES DESTINATAIRE
Référence : C012026847481 Adresse : Commande : 002ER403171-1 Affaire : démolition-Salle polyvalente +Chapelle 220 RUE FRANÇOIS MANSART 78370 PLAISIR	AC Environnement 64, rue Clément Ader 42153 RIORGES

Arcueil, le 13/05/2026

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012026847481
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	ITGA Analytics Arcueil
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques <i>La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)</i> Parties utiles de la norme NF X 43-050 :Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET)
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002ER403171-1_052

Référence labo	PM07819316	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME VIALARD	Date d'analyse	13/05/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Joint de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	démolition-Salle polyvalente +Chapelle - Vol 1 (Salle de réunion)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET			Résultat		
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Joint Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	JNF	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012026847481

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002ER403171-1_053

Référence labo	PM07819317	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME VIALARD	Date d'analyse	13/05/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Plot de colle démolition-Salle polyvalente +Chapelle - Vol 1 (Salle de réunion)		
Zone de prélèvement	RAS		
Remarque concernant le prélèvement			

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Plâtre Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	JNF	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER403171-1_054

Référence labo	PM07819318	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME VIALARD	Date d'analyse	12/05/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Isolant de faux-plafond		
Zone de prélèvement	démolition-Salle polyvalente +Chapelle - Vol 1 (Salle de réunion)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Laine Souple Fibreux Jaune	2	2	HRC	-	-	-	-	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP		0 MET					

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER403171-1_055

Référence labo	PM07819319	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME VIALARD	Date d'analyse	12/05/2026
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Élément sous toiture - Isolant sous toiture		
Zone de prélèvement	démolition-Salle polyvalente +Chapelle - Vol 12 (Combles)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat		
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique			Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Laine Souple Fibreux Jaune	2	2 HRC	-			-	-	-	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP		0 MET						

Remarque concernant l'analyse RAS

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012026847481
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002ER403171-1_056

Référence labo	PM07819320	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME VIALARD	Date d'analyse	12/05/2026
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Élément sous toiture - Isolant sous toiture		
Zone de prélèvement	démolition-Salle polyvalente +Chapelle - Vol 12 (Combles)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Laine Souple Fibreux Jaune	2	2 HRC	-	-	-	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP		0 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER403171-1_057

Référence labo	PM07819321	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME VIALARD	Date d'analyse	13/05/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Joint de scellement		
Zone de prélèvement	démolition-Salle polyvalente +Chapelle - Vol 12 (Combles)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP	MET			Résultat			
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Ciment Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	JNF	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER403171-1_058

Référence labo	PM07819322	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME VIALARD	Date d'analyse	13/05/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Joint de scellement		
Zone de prélèvement	démolition-Salle polyvalente +Chapelle - Vol 12 (Combles)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET			Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées ^(*)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées ^(*)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	Acétone	1	1	JNF	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET				

Remarque concernant l'analyse RAS

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012026847481
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002ER403171-1_059

Référence labo	PM07819323	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME VIALARD	Date d'analyse	13/05/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	démolition-Salle polyvalente +Chapelle - Vol 13 (Chapelle)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	2	2	BUD
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Carton Souple Fibreux Gris	-	-	-				
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté ●

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
 Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002ER403171-1_060

Référence labo	PM07819324	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME VIALARD	Date d'analyse	13/05/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Joint de carrelage		
Zone de prélèvement	démolition-Salle polyvalente +Chapelle - Vol 15 (Bureau)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Joint Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	JNF
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté ●

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER403171-1_061

Référence labo	PM07819325	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME VIALARD	Date d'analyse	13/05/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	démolition-Salle polyvalente +Chapelle - Vol 15 (Bureau)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	JNF
2	2	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	JNF
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET			Présence d'amiante
									Non détecté ●

Remarque concernant l'analyse : RAS

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012026847481

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002ER403171-1_062

Référence labo	PM07819326	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME VIALARD	Date d'analyse	13/05/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)		
Zone de prélèvement	démolition-Salle polyvalente +Chapelle - Vol 15 (Bureau)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ciment Dur Beige		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	1	1	JNF	Non détecté ●
	2	Mortier Dur Beige	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER403171-1_063

Référence labo	PM07819327	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME VIALARD	Date d'analyse	13/05/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Joint de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	démolition-Salle polyvalente +Chapelle - Vol 15 (Bureau)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Joint Dur Gris	-	-	-	1	1	JNF	Non détecté ●
2	2	Colle Dur Blanc	-	-	-	1	1	JNF	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER403171-1_064

Référence labo	PM07819328	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME VIALARD	Date d'analyse	13/05/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	démolition-Salle polyvalente +Chapelle - Vol 15 (Bureau)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	1	1	JNF	Non détecté ●
2	2	Joint Dur Gris	-	-	-	1	1	JNF	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Carrelage Dur Bleu

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012026847481
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002ER403171-1_065

Référence labo	PM07819329	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	27/04/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MAXIME VIALARD	Date d'analyse	12/05/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Isolant de faux-plafond		
Zone de prélèvement	démolition-Salle polyvalente +Chapelle - Vol 14 (Aumonerie)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat			
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique			Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Laine Souple Fibreux Jaune	2	2	HRC	-			-	-	-	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP		0 MET							

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence dossier: RSC012026847481

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 4 MOLP et 13 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 17/17

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm

(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder à la lecture

(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

Suppléant Responsable
Equipe
Jonathan MARCHAL



L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.

Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.

(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection

(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance 2026 AC 1/2

Assurance 2026 AC 2/2

Tout Trudy
1 bis Place de la Défense - CS 20208
92035 Paris La Défense Cedex
T : +33 (0) 1 44 05 56 00
F : +33 (0) 1 44 05 56 00



ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

VENTURA
64 RUE CLÉMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° 76208471-30015 couvrant également l'assuré additionnel :

AC ENVIRONNEMENT

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des échantillons bitumineux - recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de minérale
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Toits Audits Énergétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, anciennement ERNMT ou ESRIS)
- Certificat de déconce - Lot SHU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevés de côtes et établissement de plans
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Énergie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisés et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.
- Conception, développement de logiciels, progiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques ;

HDI Global SE
HDI Place 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Commercial Register Hannover
HRB Hannover II 60320
VAT registration ID DE 21928762

Chairman of the Supervisory Board: Tordien Lisse
Board of Management: Dr. Edgar Pils (Chairman),
Dr. Malakdier Endemeh, Dr. Dirk Hönig, David Hullen,
Dr. Barbara Kneisswetter-Bellmer, Dr. Thomas Kuhnle,
Dr. Stefan Pankratz, Dr. Florentine Strasser

Tout Trudy
1 bis Place de la Défense - CS 20208
92035 Paris La Défense Cedex
T : +33 (0) 1 44 05 56 00
F : +33 (0) 1 44 05 56 00



- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales
- Activités concernant la formation professionnelle
- Développement, animation d'un réseau de franchise.
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures
- Hébergement de données
- Repérage des Fibres Céramiques Rétractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété
- Assistance technique à l'optimisation thermique et énergétique des bâtiments et procédés.
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour les traitements des sujets liés au plomb

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES	
Tous Dommages Corréponds (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Fautes inexcusables de l'employeur/Maladeur professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement (pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	300 000 EUR	par sinistre
	500 000 EUR	par année d'assurance
RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Dommages Corréponds (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 15/01/2026 au 31/12/2026, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le lundi 19 janvier 2026 - RE/CT



HDI Global SE
HDI Place 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Commercial Register Hannover
HRB Hannover II 60320
VAT registration ID DE 21928762

Chairman of the Supervisory Board: Tordien Lisse
Board of Management: Dr. Edgar Pils (Chairman),
Dr. Malakdier Endemeh, Dr. Dirk Hönig, David Hullen,
Dr. Barbara Kneisswetter-Bellmer, Dr. Thomas Kuhnle,
Dr. Stefan Pankratz, Dr. Florentine Strasser

Attestation sur l'honneur



ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné Mme Dominique BISAGA, présidente de la SAS AC ENVIRONNEMENT (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du 1° de l'article L. 271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériel ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126-24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la SAS AC ENVIRONNEMENT est soussignée d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance HDI permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 02/01/2025

Dominique BISAGA
Présidente



AC ENVIRONNEMENT
Sage entreprise SAS - 64 Rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES
S.A.T. en liquidation 1505 0004 - SIRET 44135591400298 - 42153 RIORGES - France - 04 77 44 92 48 - 04 77 44 92 48 - 04 77 44 92 48

04 77 44 92 48
04 77 44 92 48
04 77 44 92 48

SOCOTEC Certification France - 13, cours Valmy
92977 PARIS LA DEFENSE- France - DTI/2107-012



CERTIFICAT
N° DTI/2107-012

Certifie par la présente que			
Maxime VIALARD			
a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences			
DOMAINE TECHNIQUE	INTITULE (OU DES) TYPE(S) DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER	DEBUT DE VALIDITE	FIN DE VALIDITE
AMIANTE	Missions de repérage des matériaux et produits des lots A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention	11/10/2022	10/10/2029
AMIANTE - avec mention	Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail habiteurs plus de 200 personnes ou dans des bâtiments industriels, missions de repérage des matériaux et produits de la liste C, les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement	11/10/2022	10/10/2029
CREP	Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)	12/07/2021	11/07/2029
TERMITES Mitroptale	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment en mitroptale	12/07/2021	11/07/2029

qui ont été réalisés par Socotec Certification France conformément aux arrêtés complémentaires :

arrêté du 26 décembre 2022 relatif aux critères de validation des organismes de diagnostic technique et des organismes de formation et d'évaluation des organismes de certification

Délivré le 20/02/2024



AC ENVIRONNEMENT
Sage entreprise SAS
64 RUE CLÉMENT ADER
42153 RIORGES

Thomas Henneke, Directeur opérationnel

Ce certificat a pour objet de certifier la validité des données techniques et des données de formation et d'évaluation des organismes de certification