

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

CPAM - Tours

Arrêtés du 16/07/2019 et 23/01/2020 - R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017 modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019 ; Norme NF X46-020 d'août 2017



Numéro de rapport	85558-170428 A
Propriétaire	CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
Donneur d'ordre	CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
Adresse de l'immeuble	36 rue Edouard Vaillant 37000 TOURS
Type de bien	CPAM
Date de la commande	12/06/2025
La (ou les) date(s) d'exécution du repérage	18/06/2025 et 19/06/2025
Date d'émission du rapport de repérage	01/07/2025
Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre	Non défini

Signataire du rapport

Signature et Visa



apave
Apave Diagnostics
6/8, rue des Draperies
91090 LISSES
Tél. : 33 (0)1 83 63 96 93
lisses@adiag.apave.com
SIRET 483 336 319 00221

Opérateur de repérage :
MICIELSKI Julien
Apave Diagnostics
Le 01/07/2025

Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante

Commentaires :

Aucun descriptif de travaux écrit ne nous a été fourni par le donneur d'ordre.

Les sanitaires, les gaines techniques, les ascenseurs, le réseau de chauffage et les menuiseries extérieures ne sont pas concernés par les travaux.

Dans les cages d'escaliers, seuls les paliers sont concernés par les travaux.

Le repérage ayant été effectué en locaux occupés, l'intérieur des cloisons métalliques au R+2 et au R+3, ainsi que les dessous de ces cloisons, n'ont pu être sondés. Des sondages destructifs seront nécessaires afin d'identifier les matériaux à l'intérieur et sous ces mêmes cloisons.

Rapport n° : 85558-170428 A

Référence du donneur d'ordre : CPAM - Tours

Apave Diagnostics - 6/8 rue de la Closerie - 91090 - LISSES

SIRET : 48333631900221 Tél : 01 83 63 96 93 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

1/86

SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT	1
CONCLUSIONS	1
DESCRIPTION DE LA MISSION	3
OBJET DE LA MISSION :	3
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES :	3
IDENTIFICATION COMPLETE DE L'IMMEUBLE CONCERNE :	3
IDENTIFICATION DU LABORATOIRE D'ANALYSE :	3
PROGRAMME DE TRAVAUX	3
PROGRAMME DE REPERAGE	4
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	6
DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE	6
ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020	6
ANALYSE DOCUMENTAIRE :	7
RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES	7
RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	7
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) :	7
LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES	9
RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE	28
ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION	29
ANNEXE : PLANS / CROQUIS	57
ANNEXE : ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE	61
ANNEXE : PROCES-VERBAUX D'ANALYSE	74
ANNEXE : AUTRES DOCUMENTS	83
ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE	84
ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE	85

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

Le repérage de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.

Références de l'ordre de mission : **85558-170428**

Référence du donneur d'ordre : **CPAM - Tours**

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble : **CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE**

Adresse du propriétaire : **36 rue Edouard Vaillant 37000 TOURS**

Représenté par :

Donneur d'ordre : **CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE**

Accompagnateur : **Mr DENIAU**

Opérateur ayant réalisé le repérage : **Monsieur MICIELSKI Julien**

N° de certification de l'opérateur : **CPDI2645**

Organisme : **I.Cert**

Nom et adresse de l'entreprise : **Apave Diagnostics - 6/8 rue de la Closerie - 91090 LISSES**

N° de Siret : **48333631900221**

RCP compagnie n° de police : **AXA IARD - 10800807204**

1.3 Identification complète de l'immeuble concerné :

Dénomination :

Adresse complète : **36 rue Edouard Vaillant - 37000 TOURS**

Référence Cadastre : **Non communiquée**

Date du permis de construire : **Non communiquée**

Date de la construction :

Bâtiment :

Etage :

Escalier :

Porte :

Fonction principale du bâtiment :

N° de lot : **Non communiquée**

Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :

1.4 Identification du laboratoire d'analyse :

Laboratoire d'analyse : **Agence ITGA St Grégoire Bât K**

Adresse du laboratoire : **Parc d'affaires - Bât. K Espace Performance 35768 SAINT-GRÉGOIRE CEDEX**

Numéro d'accréditation : **1-5970**

2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Description des travaux envisagés, ouvrages et parties d'ouvrage à inspecter :

Travaux d'aménagement des niveaux R+1, R+2 et R+3. Repérage des sols, des cloisons et des plafonds pour le re-cloisonnement de ces niveaux suivant plans d'aménagements des niveaux 1 à 3 en phase PRO du 20/03/2025.
Aucun descriptif de travaux écrit ne nous a été fourni par le donneur d'ordre.

3 Programme de repérage

Liste non-exhaustive des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer, conformément à l'annexe1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder
1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	
Plaques ondulés et planes	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles ») Plaques en matériaux bitumineux Revêtements anti-condensation sous bac acier
Ardoises, bardeaux bitumineux	Ardoises composites hors fibro ciment Ardoises en fibro ciment Bardeaux bitumineux (« shingles »)
Éléments associés à la toiture	Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation Conduits d'eaux pluviales Garnissage des joints de dilatation Joints de dilatation Couvre-joints Tresses d'étanchéité à l'air Éléments complémentaires de toiture (chéneaux, rives, closoirs, faitages, mîtres, costières, etc.) Jonctions bitumineuses Solins en fibre ciment Colle des solins en fibre ciment
Éléments sous toiture	Pare-vapeur, pare pluie Isolants fibreux en sous toiture Flocages, enduits projetés
Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés...), écrans de semi-indépendance, pare-vapeur Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...) Parties planes ou relevés : complexes asphaltés
Fenêtres de toit, lanterneaux, verrières	Mastics (vitriers, bitumineux...) Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature Garnitures de friction sur fenêtres basculantes
2 - Parois verticales extérieures et Façades	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage Ardoises composites hors fibro ciment Ardoises en fibro ciment Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics, tresses Revêtements intérieurs anti-condensation (hors peintures) Peintures des bardages métalliques
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Flocages, enduits projetés Carton-amiante
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs Revêtements plastiques épais (RPE) Peintures sur béton Enduits pelliculaires de lissage/débullage Colles et joints (faïence, pâte de verre, carrelage), ragréages, primaires d'accrochage, Imperméabilisants Éléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire Garnissage des joints de dilatation Joints de dilatation Couvre-joints Appuis de fenêtres en fibres-ciment
Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure Garnitures de friction sur fenêtres basculantes Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres, etc.)

	Peintures décoratives
Éléments associés aux façades	Conduits de fumées, de cheminée, de ventilation Conduits d'eaux (pluviales et usées) Éléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches
3 - Parois verticales intérieures	
Murs et cloisons maçonnés	Flocages Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Enduits de ragréage, débullage, lissage Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupe-feu Fourreaux (carton, fibres-ciment...)
Poteaux	Flocages Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage) Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison Entourages de poteau (carton-amiante, fibres ciment, matériaux sandwich...), coffrages perdus
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Flocages Plots de colle fixant les cloisons au mur Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre Sous couches des tissus muraux Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP) : tresse, carton, fibres-ciment
Gaines et coffres verticaux	Flocages Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés) Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage) Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné Panneaux (fibres-ciment, ...) Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris oculus, et sur serrurerie) Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakélite Isolants intérieurs des portes
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...) Revêtements bitumineux Peintures intumescentes
4 - Plafonds et faux plafonds	
Plafonds	Flocages Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Panneaux collés vissés ou cloués Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite) Bandes calicot

	Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre
	Sous couches des tissus muraux
	Peintures intumescentes
	Revêtements bitumineux
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)
	Résines
	Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage
Poutres et charpentes	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)
	Entourages de poutres (carton-amiante, fibres ciment, matériaux sandwich)
	Peintures intumescentes
	Revêtements bitumineux
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)
	Jonctions avec la façade, calfeutremments, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure)
Gaines et coffres horizontaux	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)
	Bandes calicot
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné
	Panneaux (fibres-ciment, ...)
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
Faux plafonds	Panneaux et plaques
	Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux
	Pare vapeur
	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
	Écrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur)
Suspentes et contrevents	Flocages
	Protections en plâtre
	Peintures intumescentes
5 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sols	Dalles de sol
	Nez de marche
	Dalles moquettes avec entre couche noire
	Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples
	Colles bitumineuses
	Colles non bitumineuses
	Moquette
	Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.)
	Peintures de sol
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage
	Revêtements de sols sportifs
	Joints de dilatation et d'assemblage
	Joints de cantonnement sur faux planchers
	Enduit de cuvelage
	Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment
6 - Conduits et accessoires intérieurs	
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)
	Matelas
	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage
	Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides
	Rubans adhésifs

	Mastics
	Conduits en fibres-ciment, manchons
	Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage)
	Tresses dans câbles électriques d'alimentation, (notamment de secours, souvent orange), résistants au feu
Clapets / volets coupe-feu	Clapets (tunnels, lames, joints)
	Volets coupe-feu y compris ossature
	Rebouchages et calfeutremments de clapets et volets coupe-feu
Vide-ordures	Conduits et vidoirs en fibres-ciment
	Joints d'étanchéité des trappes
7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	
Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières
	Panneaux des cloisons palières
Parois des équipements	Plaques, panneaux décoratifs (habillages cabines, joues des escaliers mécaniques...)
	Calfeutrement entre mur et plancher (joint, bourre)
	Isolants
	Colles
	Joints
Matériels en machinerie	Freins d'ascenseurs
	Éléments de protection contre les arcs électriques intégrés dans des équipements de type contacteurs, sélecteurs, coupe-circuits...
	Tresses
	Joints plats
8 - Équipements divers et accessoires	
Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Flocages
	Bourres
	Tresses
	Calorifugeages
	Joints d'étanchéité, joints plats prédécoupés pour brides
	Dispositifs anti-condensation (peintures, films, etc.)
	Tissus, soufflets amortisseurs acoustiques
Convecteurs et radiateurs électriques	Isolants thermiques cartonnés
	Tresses des diffuseurs
Fusibles à broche	Carton, tresse
Canalisations électriques préfabriquées	Isolants
Coffres-forts	Portes et parois
Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses anti vibratiles
Jardinières, bac à sable incendie	Éléments en fibres-ciment
9 - Fondations et soubassements	
Étanchéité des murs enterrés	Enduits bitumineux des ouvrages enterrés
Parois verticales et horizontales enterrées	Joints de fractionnement, de rupture, de dilatation
Conduits et fourreaux	Fourreaux en fibres-ciment dans maçonnerie
10 - Aménagements, voiries et réseaux divers	
Conduits, Siphons	Éléments de canalisations enterrés en fibres-ciment
Voies	Enrobés bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume), asphaltes
Espaces sportifs	Revêtements de sols
Aménagements extérieurs	Éléments en fibres-ciment (jardinières, bordures...)

4 Conditions de réalisation du repérage

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le programme de repérage.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non-présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération.

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Le présent document constitue un élément important du dossier technique amiante et dossier amiante – Partie privative qui doivent être mis à jour et transmis aux entreprises pour établir leur évaluation du risque.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

Avertissements :

Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.

Afin de faciliter la localisation de certains matériaux ou produits, l'opérateur peut indiquer des zones selon la convention suivante : « A » désigne la zone de l'accès au local. Les autres zones sont nommées « B », « C », « D », ... dans le sens des aiguilles d'une montre.

Moyens mis à disposition : **Néant**

4.1 Dates et Nature des visites sur site

Date	Objet
18/06/2025 et 19/06/2025	Diagnostic avant travaux

4.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020

Sans objet

4.3 Analyse Documentaire :

Auteur/Société	Titre	Référence	Date	Objet
PRECI IDF-NORMANDIE-CENTRE	Aménagements des niveaux 1 à 3	Plans en phase PRO	20/03/2025	Plans en phase PRO

4.4 Rapports précédemment réalisés

Néant

5 Résultats détaillés du repérage

5.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

➤ Liste des locaux / Parties d'immeuble visités

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
Palier ascenseurs	R+1
100	R+1
102	R+1
102b	R+1
103	R+1
104	R+1
105	R+1
106	R+1
107	R+1
Couloir n°1	R+1
Palier escalier n°1	R+1
101	R+1
110 111	R+1
108	R+1
109	R+1
Palier ascenseurs et dégagement n°1	R+2
Dégagement n°1	R+2
202	R+2
234	R+2
203	R+2
204	R+2
Couloir n°2	R+2
Palier escalier n°2	R+2
Dgt n°1	R+2
237	R+2
238	R+2
Dégagement n°2	R+2

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
228 229	R+2
230	R+2
231	R+2
205	R+2
207bis	R+2
208	R+2
209	R+2
210	R+2
211	R+2
212	R+2
213	R+2
214	R+2
215	R+2
216	R+2
217	R+2
Dgt n°2	R+2
218	R+2
219	R+2
220	R+2
221	R+2
222	R+2
223	R+2
224	R+2
225	R+2
226	R+2
227	R+2
Couloir n°3	R+2
Palier escalier n°3	R+2
Palier ascenseurs et dégagement n°2	R+3
Couloir n°4	R+3
Palier escalier n°4	R+3
301 302	R+3
Local serveur	R+3
303	R+3
304	R+3
305	R+3
306	R+3
307	R+3
308	R+3
309	R+3
310	R+3

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
311	R+3
312	R+3
313 315 316	R+3
317	R+3
318	R+3
319 320	R+3
321	R+3
322	R+3
Local n°1	R+3
Local n°2	R+3
323	R+3
Couloir n°5	R+3
Palier escalier n°5	R+3
328	R+3

➤ Liste des locaux / Parties d'immeuble non visités :

Néant

➤ Liste des éléments non inspectés :

Néant

5.2 Liste des matériaux et produits repérés

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
Palier ascenseurs	R+1	Murs - Porteurs sur ascenseurs	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse (P015)	Z015	Non	
		Plafond	Dalle béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Plafond	Dalle de faux plafond plaque rigide	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Sol	Linoléum + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Murs - Cloisons	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
100	R+1	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse (P001)	Z001	Non	
		Murs - Porteurs	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse (P004)	Z004	Non	
		Poteau	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Plafond	Dalle béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Murs - Cloisons	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z005	Non	

Rapport n° : 85558-170428 A / Référence du donneur d'ordre : CPAM - Tours

Apave Diagnostics - 6/8 rue de la Closerie - 91090 - LISSES

SIRET : 48333631900221 Tél : 01 83 63 96 93 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Plafond	Dalle de faux plafond laine	Résultat d'analyse (P007)	Z007	Non	
		Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse (P009)	Z009	Non	
102	R+1	Sol	Linoléum + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Plafond	Dalle de faux plafond plaque rigide	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Plafond	Dalle béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Murs - Cloisons	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z005	Non	
102b	R+1	Sol	Linoléum + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Plafond	Dalle de faux plafond plaque rigide	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Plafond	Dalle béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Poteau	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Murs - Cloisons	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z005	Non	
103	R+1	Sol	Linoléum + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Plafond	Dalle de faux plafond plaque rigide	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Plafond	Dalle béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Poteau	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Murs - Cloisons	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
104	R+1	Sol	Linoléum + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Plafond	Dalle de faux plafond plaque rigide	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Plafond	Dalle béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Poteau	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Murs - Cloisons	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
105	R+1	Sol	Linoléum + colle	Résultat d'analyse	Z002	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			jaune + ragréage	(P002)			
		Plafond	Dalle de faux plafond plaque rigide	Résultat d'analyse (P008)	Z008	Non	
		Plafond	Dalle béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Poteau	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse (P003)	Z003	Non	
		Murs - Cloisons	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse (P005)	Z005	Non	
		Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture	Résultat d'analyse (P006)	Z006	Non	
106	R+1	Murs - Porteurs	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Sol	Linoléum + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Plafond	Dalle de faux plafond laine	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plafond	Dalle béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Murs - Cloisons	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
107	R+1	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Plafond	Dalle de faux plafond laine	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plafond	Dalle béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Poteau	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Murs - Cloisons	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
Couloir n°1	R+1	Sol	Linoléum + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Plafond	Dalle de faux plafond ARMSTRONG	Marquage du matériau		Non	
		Plafond	Dalle béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Murs - Cloisons	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z005	Non	
Palier escalier n°1	R+1	Murs - Porteurs	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse (P011)	Z011	Non	
		Sol	Dalle de sol dure beige + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse (P010)	Z010	Non	
		Plafond	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse (P012)	Z012	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
101	R+1	Sol	Linoléum + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Plafond	Dalle de faux plafond laine	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plafond	Dalle béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Poteau	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Murs - Porteurs	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Murs - Cloisons	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
110 111	R+1	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Plafond	Dalle de faux plafond ARMSTRONG	Marquage du matériau		Non	
		Plafond	Dalle béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Murs - Porteurs	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Murs - Cloisons	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z005	Non	
108	R+1	Sol	Dalle de sol dure beige + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse (P013)	Z010	Non	
		Murs	Peinture pailletée + enduit plâtre	Résultat d'analyse (P014)	Z014	Non	
		Sol	Linoléum + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Plafond	Dalle de faux plafond ARMSTRONG	Marquage du matériau		Non	
		Plafond	Dalle béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Murs - Cloisons	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z005	Non	
109	R+1	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Plafond	Dalle de faux plafond laine	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plafond	Dalle béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Poteau	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
Palier	R+2	Murs - Porteurs sur	Enduit plâtre +	Résultat d'analyse	Z015	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
ascenseurs et dégagement n°1		ascenseurs	peinture	(P022)			
		Sol	Linoléum + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse (P016)	Z002	Non	
		Plafond	Enduit de lissage + bande calicot + peinture	Résultat d'analyse (P024)	Z024	Non	
		Plafond	Dalle de faux plafond laine	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plafond	Dalle béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Murs - Porteurs	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Murs - Cloisons	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Fenêtre sur cloison métallique	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P026)	Z026	Non	
Dégagement n°1	R+2	Hublot sur porte	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P030)	Z030	Non	
		Sol	Linoléum + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Plafond	Dalle de faux plafond laine	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plafond	Dalle béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Murs - Porteurs	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Murs - Cloisons	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
202	R+2	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Plafond	Dalle de faux plafond laine	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plafond	Dalle béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Murs - Porteurs	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Murs - Cloisons	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
234	R+2	Poteau	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse (P017)	Z003	Non	
		Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse (P023)	Z001	Non	
		Plafond	Dalle de faux plafond laine	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plafond	Dalle béton brut	Matériau ou produit		Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
				qui par nature ne contient pas d'amiante			
		Murs - Cloisons	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z005	Non	
203	R+2	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Plafond	Dalle de faux plafond laine	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plafond	Dalle béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
204	R+2	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Plafond	Dalle de faux plafond laine	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plafond	Dalle béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
Couloir n°2	R+2	Sol	Linoléum + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Plafond	Dalle de faux plafond laine	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plafond	Dalle béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Murs - Cloisons	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z005	Non	
Palier escalier n°2	R+2	Murs - Porteurs	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse (P028)	Z011	Non	
		Plafond	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse (P029)	Z012	Non	
		Sol	Dalle de sol dure beige + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse (P027)	Z010	Non	
Dgt n°1	R+2	Sol	Linoléum + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Plafond	Dalle de faux plafond laine	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plafond	Dalle béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Murs - Porteurs	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Murs - Cloisons	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z005	Non	
237	R+2	Sol	Linoléum marron + colle jaune +	Résultat d'analyse (P032)	Z032	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			ragréage				
		Plafond	Dalle de faux plafond laine	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plafond	Dalle béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Murs - Porteurs	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Murs - Cloisons	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
238	R+2	Sol	Linoléum marron + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z032	Non	
		Plafond	Dalle de faux plafond laine	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plafond	Dalle béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Murs - Porteurs	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Murs - Cloisons	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
Dégagement n°2	R+2	Murs - Cloisons	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse (P019)	Z005	Non	
		Murs - Porteurs	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse (P018)	Z004	Non	
		Plafond	Dalle de faux plafond laine	Résultat d'analyse (P021)	Z007	Non	
		Sol	Linoléum + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Plafond	Dalle béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture	Résultat d'analyse (P020)	Z006	Non	
228 229	R+2	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse (P031)	Z031	Non	
		Plafond	Dalle de faux plafond laine	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plafond	Dalle béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
230	R+2	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z031	Non	
		Plafond	Dalle de faux plafond laine	Résultat d'analyse	Z007	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Plafond	Dalle béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
231	R+2	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z031	Non	
		Plafond	Dalle de faux plafond laine	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plafond	Dalle béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Murs - Porteurs	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
205	R+2	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Plafond	Dalle de faux plafond ARMSTRONG	Marquage du matériau		Non	
		Plafond	Dalle béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
207bis	R+2	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Plafond	Dalle de faux plafond ARMSTRONG	Marquage du matériau		Non	
		Plafond	Dalle béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
208	R+2	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Plafond	Dalle de faux plafond ARMSTRONG	Marquage du matériau		Non	
		Plafond	Dalle béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z009	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Fenêtre sur cloison métallique	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z026	Non	
		Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
209	R+2	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Plafond	Dalle de faux plafond ARMSTRONG	Marquage du matériau		Non	
		Plafond	Dalle béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Fenêtre sur cloison métallique	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z026	Non	
		Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
210	R+2	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Plafond	Dalle de faux plafond ARMSTRONG	Marquage du matériau		Non	
		Plafond	Dalle béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Fenêtre sur cloison métallique	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z026	Non	
		Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
211	R+2	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Plafond	Dalle de faux plafond ARMSTRONG	Marquage du matériau		Non	
		Plafond	Dalle béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Fenêtre sur cloison métallique	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z026	Non	
		Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
212	R+2	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Plafond	Dalle de faux plafond ARMSTRONG	Marquage du matériau		Non	
		Plafond	Dalle béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z009	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Fenêtre sur cloison métallique	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z026	Non	
		Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
213	R+2	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Plafond	Dalle de faux plafond ARMSTRONG	Marquage du matériau		Non	
		Plafond	Dalle béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Fenêtre sur cloison métallique	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z026	Non	
		Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
214	R+2	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Plafond	Dalle de faux plafond ARMSTRONG	Marquage du matériau		Non	
		Plafond	Dalle béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
215	R+2	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Plafond	Dalle de faux plafond ARMSTRONG	Marquage du matériau		Non	
		Plafond	Dalle béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
216	R+2	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Plafond	Dalle de faux plafond ARMSTRONG	Marquage du matériau		Non	
		Plafond	Dalle béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Poteau	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Fenêtre sur cloison métallique	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z026	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
217	R+2	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Plafond	Dalle de faux plafond ARMSTRONG	Marquage du matériau		Non	
		Plafond	Dalle béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Fenêtre sur cloison métallique	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z026	Non	
		Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
Dgt n°2	R+2	Sol	Linoléum + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Plafond	Dalle de faux plafond laine	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plafond	Dalle béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
218	R+2	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Plafond	Dalle de faux plafond ARMSTRONG	Marquage du matériau		Non	
		Plafond	Dalle béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Poteau	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
219	R+2	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Plafond	Dalle de faux plafond ARMSTRONG	Marquage du matériau		Non	
		Plafond	Dalle béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
220	R+2	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Plafond	Dalle de faux plafond	Marquage du		Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			ARMSTRONG	matériau			
		Plafond	Dalle béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Fenêtre sur cloison métallique	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z026	Non	
		Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
221	R+2	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Plafond	Dalle de faux plafond ARMSTRONG	Marquage du matériau		Non	
		Plafond	Dalle béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Fenêtre sur cloison métallique	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z026	Non	
		Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
222	R+2	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Plafond	Dalle de faux plafond ARMSTRONG	Marquage du matériau		Non	
		Plafond	Dalle béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Fenêtre sur cloison métallique	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z026	Non	
		Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
223	R+2	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Plafond	Dalle de faux plafond ARMSTRONG	Marquage du matériau		Non	
		Plafond	Dalle béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Fenêtre sur cloison métallique	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z026	Non	
		Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
224	R+2	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Plafond	Dalle de faux plafond	Marquage du		Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			ARMSTRONG	matériau			
		Plafond	Dalle béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Fenêtre sur cloison métallique	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z026	Non	
		Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
225	R+2	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Plafond	Dalle de faux plafond ARMSTRONG	Marquage du matériau		Non	
		Plafond	Dalle béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Fenêtre sur cloison métallique	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z026	Non	
		Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
226	R+2	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Plafond	Dalle de faux plafond ARMSTRONG	Marquage du matériau		Non	
		Plafond	Dalle béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Fenêtre sur cloison métallique	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z026	Non	
		Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
227	R+2	Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse (P025)	Z009	Non	
		Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Plafond	Dalle de faux plafond ARMSTRONG	Marquage du matériau		Non	
		Plafond	Dalle béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
Couloir n°3	R+2	Sol	Linoléum + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Plafond	Dalle de faux plafond laine	Résultat d'analyse	Z007	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Plafond	Dalle béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Murs - Porteurs sur ascenseurs	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z015	Non	
		Murs - Cloisons	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z005	Non	
Palier escalier n°3	R+2	Murs - Porteurs	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Plafond	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z012	Non	
		Sol	Dalle de sol dure beige + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z010	Non	
Palier ascenseurs et dégagement n°2	R+3	Murs - Cloisons	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse (P035)	Z005	Non	
		Murs - Porteurs sur ascenseurs	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse (P038)	Z015	Non	
		Sol	Linoléum + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse (P033)	Z002	Non	
		Plafond	Dalle de faux plafond ARMSTRONG	Marquage du matériau		Non	
		Plafond	Dalle béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Fenêtre sur cloison métallique	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z026	Non	
		Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Murs - Porteurs	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse (P034)	Z004	Non	
Couloir n°4	R+3	Sol	Linoléum + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Plafond	Dalle de faux plafond ARMSTRONG	Marquage du matériau		Non	
		Plafond	Dalle béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Murs - Cloisons	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z005	Non	
Palier escalier n°4	R+3	Murs - Porteurs	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Plafond	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z012	Non	
		Sol	Dalle de sol dure beige + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z010	Non	
301 302	R+3	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Plafond	Dalle de faux plafond ARMSTRONG	Marquage du matériau		Non	
		Plafond	Dalle béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Murs - Porteurs	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z004	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
Local serveur	R+3	Sol	Linoléum + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Plafond	Dalle de faux plafond ARMSTRONG	Marquage du matériau		Non	
		Plafond	Dalle béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Poteau	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Murs - Porteurs	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Murs - Cloisons	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
303	R+3	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Plafond	Dalle de faux plafond ARMSTRONG	Marquage du matériau		Non	
		Plafond	Dalle béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
304	R+3	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Plafond	Dalle de faux plafond ARMSTRONG	Marquage du matériau		Non	
		Plafond	Dalle béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
305	R+3	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Plafond	Dalle de faux plafond ARMSTRONG	Marquage du matériau		Non	
		Plafond	Dalle béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
306	R+3	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune +	Résultat d'analyse	Z001	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			ragréage				
		Plafond	Dalle de faux plafond ARMSTRONG	Marquage du matériau		Non	
		Plafond	Dalle béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
307	R+3	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Plafond	Dalle de faux plafond ARMSTRONG	Marquage du matériau		Non	
		Plafond	Dalle béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Fenêtre sur cloison métallique	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z026	Non	
		Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
308	R+3	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Plafond	Dalle de faux plafond ARMSTRONG	Marquage du matériau		Non	
		Plafond	Dalle béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Fenêtre sur cloison métallique	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z026	Non	
		Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
309	R+3	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Plafond	Dalle de faux plafond ARMSTRONG	Marquage du matériau		Non	
		Plafond	Dalle béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Fenêtre sur cloison métallique	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z026	Non	
		Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
310	R+3	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Plafond	Dalle de faux plafond	Marquage du		Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			ARMSTRONG	matériau			
		Plafond	Dalle béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Fenêtre sur cloison métallique	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z026	Non	
		Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
311	R+3	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Plafond	Dalle de faux plafond ARMSTRONG	Marquage du matériau		Non	
		Plafond	Dalle béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Fenêtre sur cloison métallique	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z026	Non	
		Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
312	R+3	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Plafond	Dalle de faux plafond ARMSTRONG	Marquage du matériau		Non	
		Plafond	Dalle béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Fenêtre sur cloison métallique	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z026	Non	
		Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
313 315 316	R+3	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Plafond	Dalle de faux plafond laine	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plafond	Dalle béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
317	R+3	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Plafond	Dalle de faux plafond ARMSTRONG	Marquage du matériau		Non	
		Plafond	Dalle béton brut	Matériau ou produit		Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
				qui par nature ne contient pas d'amiante			
		Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Fenêtre sur cloison métallique	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z026	Non	
		Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
318	R+3	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Plafond	Dalle de faux plafond ARMSTRONG	Marquage du matériau		Non	
		Plafond	Dalle béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Fenêtre sur cloison métallique	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z026	Non	
		Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
319 320	R+3	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Plafond	Dalle de faux plafond ARMSTRONG	Marquage du matériau		Non	
		Plafond	Dalle béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Fenêtre sur cloison métallique	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z026	Non	
		Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
321	R+3	Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture	Résultat d'analyse (P036)	Z006	Non	
		Fenêtre sur cloison métallique	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P041)	Z026	Non	
		Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse (P039)	Z001	Non	
		Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse (P040)	Z009	Non	
		Plafond	Dalle de faux plafond ARMSTRONG	Marquage du matériau		Non	
		Plafond	Dalle béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
322	R+3	Plafond	Dalle de faux plafond laine	Résultat d'analyse (P037)	Z007	Non	
		Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Plafond	Dalle béton brut	Matériau ou produit		Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
				qui par nature ne contient pas d'amiante			
		Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Murs - Cloisons	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
Local n°1	R+3	Sol	Dalle de sol dure beige + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Plafond	Dalle de faux plafond laine	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plafond	Dalle béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Murs - Porteurs	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Murs - Cloisons	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
Local n°2	R+3	Sol	Dalle de sol dure beige + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Plafond	Dalle de faux plafond laine	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plafond	Dalle béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Murs - Porteurs	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Murs - Cloisons	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z005	Non	
323	R+3	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Plafond	Dalle de faux plafond laine	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plafond	Dalle béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Murs - Porteurs	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
Couloir n°5	R+3	Sol	Linoléum + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Plafond	Dalle de faux plafond ARMSTRONG	Marquage du matériau		Non	
		Plafond	Dalle béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Murs - Porteurs sur	Enduit plâtre +	Résultat d'analyse	Z015	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
Palier escalier n°5	R+3	ascenseurs	peinture				
		Murs - Cloisons	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Murs - Porteurs	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Plafond	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z012	Non	
		Sol	Dalle de sol dure beige + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z010	Non	
328	R+3	Sol	Dalle de sol dure beige + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Plafond	Dalle de faux plafond laine	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plafond	Dalle béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Poteau	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Murs - Cloisons	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z005	Non	

Commentaires :

Aucun descriptif de travaux écrit ne nous a été fourni par le donneur d'ordre.

Les sanitaires, les gaines techniques, les ascenseurs, le réseau de chauffage et les menuiseries extérieures ne sont pas concernés par les travaux.

Dans les cages d'escaliers, seuls les paliers sont concernés par les travaux.

Le repérage ayant été effectué en locaux occupés, l'intérieur des cloisons métalliques au R+2 et au R+3, ainsi que les dessous de ces cloisons, n'ont pu être sondés. Des sondages destructifs seront nécessaires afin d'identifier les matériaux à l'intérieur et sous ces mêmes cloisons.

5.3 Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

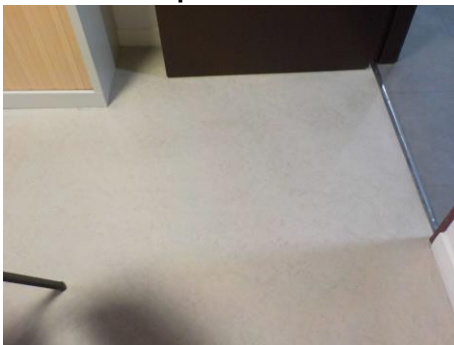
En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

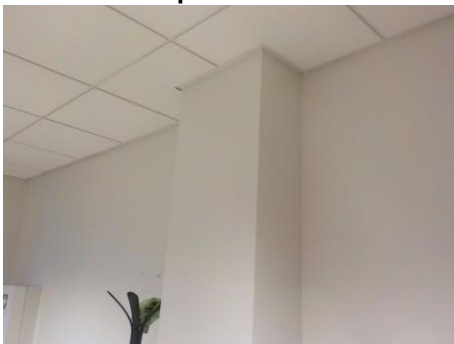
En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation

PRELEVEMENT : P001			
Emplacement : 			
Nom du client CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE	Numéro de dossier 85558-170428 36 rue Edouard Vaillant 37000	Pièce ou local – Composant R+1 - 100 - Sol -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 18/06/2025	Partie de composant Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Revêtement souple gris	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P002			
Emplacement :			
			
Nom du client CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE	Numéro de dossier 85558-170428 36 rue Edouard Vaillant 37000		Pièce ou local – Composant R+1 - 105 - Sol -
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 18/06/2025	Partie de composant Linoléum + colle jaune + ragréage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Linoléum + colle jaune + ragréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Revêtement cassant gris	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr2	Colle polymère jaune avec couche en toile non séparable + ragréage gris non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

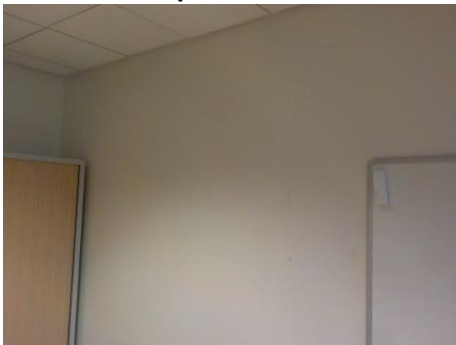
PRELEVEMENT : P003			
Emplacement :			
			
Nom du client CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE	Numéro de dossier 85558-170428 36 rue Edouard Vaillant 37000		Pièce ou local – Composant R+1 - 105 - Poteau -
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 18/06/2025	Partie de composant Enduit plâtre + peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Enduit plâtre + peinture			

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

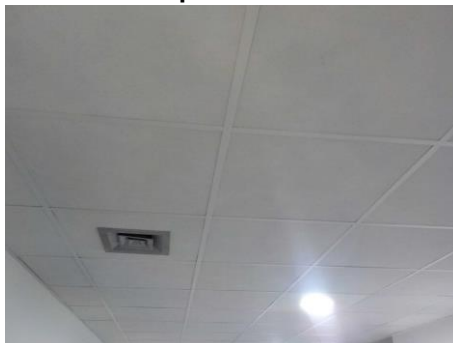
PRELEVEMENT : P004
Emplacement :


Nom du client CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE	Numéro de dossier 85558-170428 36 rue Edouard Vaillant 37000	Pièce ou local – Composant R+1 - 100 - Murs -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 18/06/2025	Partie de composant Enduit plâtre + peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n° :		
Enduit plâtre + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P005			
Emplacement : 			
Nom du client CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE	Numéro de dossier 85558-170428 36 rue Edouard Vaillant 37000	Pièce ou local – Composant R+1 - 105 - Murs -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 18/06/2025	Partie de composant Enduit plâtre + peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Enduit plâtre + peinture		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P006			
Emplacement : 			
Nom du client CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE	Numéro de dossier 85558-170428 36 rue Edouard Vaillant 37000	Pièce ou local – Composant R+1 - 105 - Murs -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 18/06/2025	Partie de composant Enduit de lissage + bande calicot + peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Enduit de lissage + bande calicot + peinture		Planche de croquis n° :	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture avec couche en papier non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P007
Emplacement :


Nom du client CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE	Numéro de dossier 85558-170428 36 rue Edouard Vaillant 37000	Pièce ou local – Composant R+1 - 100 - Plafond -
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 18/06/2025	Partie de composant Dalle de faux plafond laine

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Dalle de faux plafond laine	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P008			
Emplacement : 			
Nom du client CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE	Numéro de dossier 85558-170428 36 rue Edouard Vaillant 37000	Pièce ou local – Composant R+1 - 105 - Plafond -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 18/06/2025	Partie de composant Dalle de faux plafond plaque rigide	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Dalle de faux plafond plaque rigide		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche Fr1	Description visuelle Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Epaisseur (cm) 0	Conclusion amiante Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P009			
Emplacement : 			
Nom du client CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE	Numéro de dossier 85558-170428 36 rue Edouard Vaillant 37000	Pièce ou local – Composant R+1 - 100 - Murs -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 18/06/2025	Partie de composant Enduit plâtre + peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Enduit plâtre + peinture		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche Fr1	Description visuelle Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + enduit gris en vrac non	Epaisseur (cm) 0	Conclusion amiante Fibres d'amiante non détectées

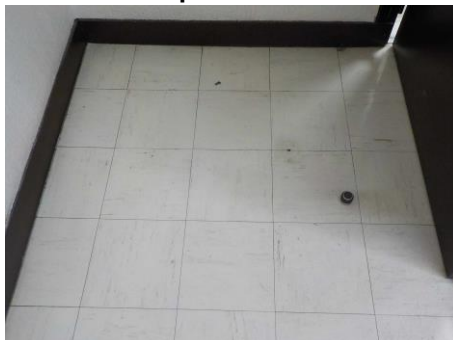
Rapport n° : 85558-170428 A / Référence du donneur d'ordre : CPAM - Tours

Apave Diagnostics - 6/8 rue de la Closerie - 91090 - LISSES

SIRET : 48333631900221 Tél : 01 83 63 96 93 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

34/86

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
	séparable		

PRELEVEMENT : P010
Emplacement :


Nom du client CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE	Numéro de dossier 85558-170428 36 rue Edouard Vaillant 37000	Pièce ou local – Composant R+1 - Palier escalier n°1 - Sol -
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 18/06/2025	Partie de composant Dalle de sol dure beige + colle jaune + ragréage

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Dalle de sol dure beige + colle jaune + ragréage	

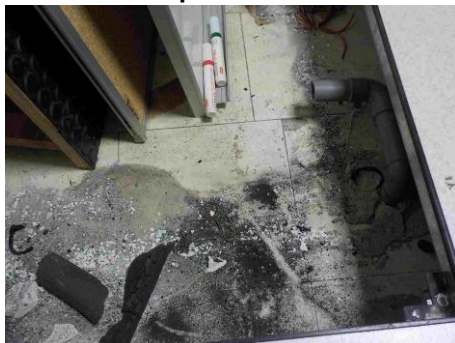
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr2	Revêtement bicouche cassant beige et gris	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P011			
Emplacement : 			
Nom du client CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE	Numéro de dossier 85558-170428 36 rue Edouard Vaillant 37000	Pièce ou local – Composant R+1 - Palier escalier n°1 - Murs -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 18/06/2025	Partie de composant Enduit plâtre + peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Enduit plâtre + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P012			
Emplacement : 			
Nom du client CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE	Numéro de dossier 85558-170428 36 rue Edouard Vaillant 37000	Pièce ou local – Composant R+1 - Palier escalier n°1 - Plafond -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 18/06/2025	Partie de composant Enduit plâtre + peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Enduit plâtre + peinture			

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P013
Emplacement :


Nom du client CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE	Numéro de dossier 85558-170428 36 rue Edouard Vaillant 37000	Pièce ou local – Composant R+1 - 108 - Sol -
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 18/06/2025	Partie de composant Dalle de sol dure beige + colle jaune + ragréage

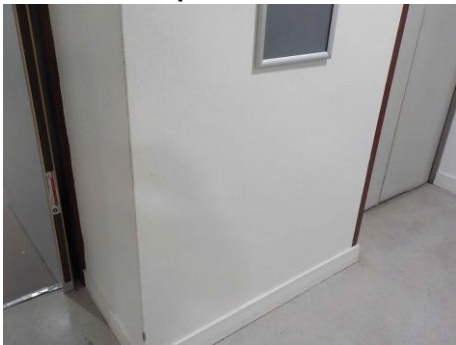
Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Dalle de sol dure beige + colle jaune + ragréage	

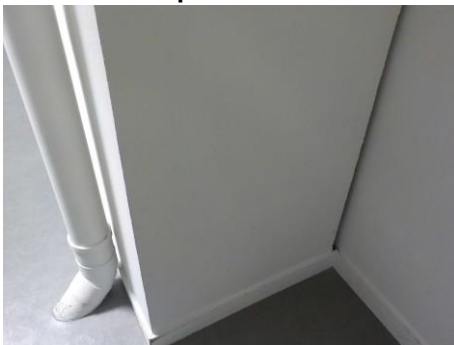
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Revêtement bicouche cassant beige et gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

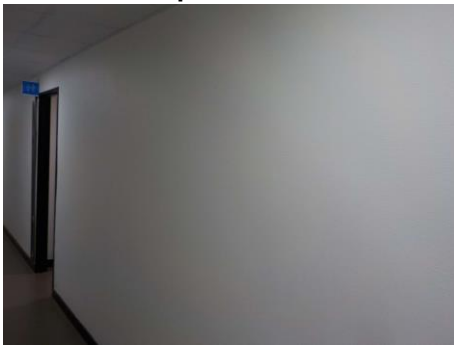
PRELEVEMENT : P014			
Emplacement :			
			
Nom du client CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE	Numéro de dossier 85558-170428 36 rue Edouard Vaillant 37000	Pièce ou local – Composant R+1 - 108 - Murs -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 18/06/2025	Partie de composant Peinture pailletée + enduit plâtre	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Peinture pailletée + enduit plâtre			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P015			
Emplacement :			
			
Nom du client CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE	Numéro de dossier 85558-170428 36 rue Edouard Vaillant 37000	Pièce ou local – Composant R+1 - Palier ascenseurs - Murs -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 18/06/2025	Partie de composant Enduit plâtre + peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Enduit plâtre + peinture			

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P016			
Emplacement : 			
Nom du client CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE	Numéro de dossier 85558-170428 36 rue Edouard Vaillant 37000	Pièce ou local – Composant R+2 - Palier ascenseurs et dégagement n°1 - Sol -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 18/06/2025	Partie de composant Linoléum + colle jaune + ragréage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Linoléum + colle jaune + ragréage	Planche de croquis n° :		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Revêtement souple beige	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P017			
Emplacement : 			
Nom du client CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE	Numéro de dossier 85558-170428 36 rue Edouard Vaillant 37000	Pièce ou local – Composant R+2 - 234 - Poteau -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 18/06/2025	Partie de composant Enduit plâtre + peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Enduit plâtre + peinture		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche Fr1	Description visuelle Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Epaisseur (cm) 0	Conclusion amiante Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P018			
Emplacement : 			
Nom du client CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE	Numéro de dossier 85558-170428 36 rue Edouard Vaillant 37000	Pièce ou local – Composant R+2 - Dégagement n°2 - Murs -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 18/06/2025	Partie de composant Enduit plâtre + peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Enduit plâtre + peinture		Planche de croquis n° :	

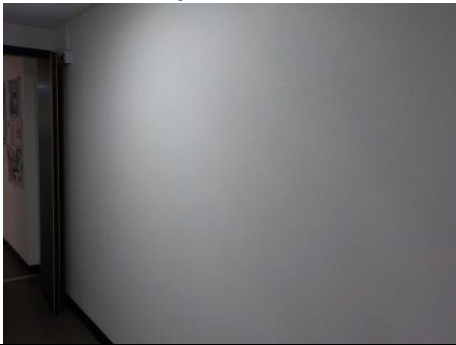
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P019

Emplacement :

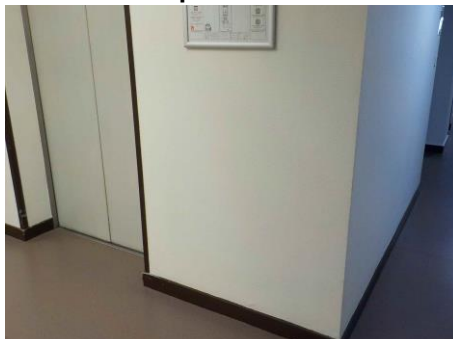


Nom du client CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE	Numéro de dossier 85558-170428 36 rue Edouard Vaillant 37000	Pièce ou local – Composant R+2 - Dégagement n°2 - Murs -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 18/06/2025	Partie de composant Enduit plâtre + peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n° :		
Enduit plâtre + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P020			
Emplacement : 			
Nom du client CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE	Numéro de dossier 85558-170428 36 rue Edouard Vaillant 37000	Pièce ou local – Composant R+2 - Dégagement n°2 - Murs -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 18/06/2025	Partie de composant Enduit de lissage + bande calicot + peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Enduit de lissage + bande calicot + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture avec couche en papier non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P021			
Emplacement : 			
Nom du client CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE	Numéro de dossier 85558-170428 36 rue Edouard Vaillant 37000	Pièce ou local – Composant R+2 - Dégagement n°2 - Plafond -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 18/06/2025	Partie de composant Dalle de faux plafond laine	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Dalle de faux plafond laine			

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux jaune	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P022
Emplacement :


Nom du client CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE	Numéro de dossier 85558-170428 36 rue Edouard Vaillant 37000	Pièce ou local – Composant R+2 - Palier ascenseurs et dégagement n°1 - Murs -
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 18/06/2025	Partie de composant Enduit plâtre + peinture

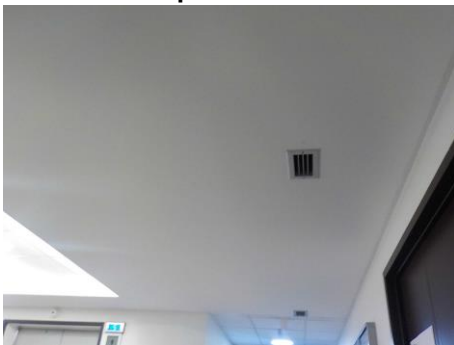
Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit plâtre + peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P023			
Emplacement : 			
Nom du client CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE	Numéro de dossier 85558-170428 36 rue Edouard Vaillant 37000	Pièce ou local – Composant R+2 - 234 - Sol -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 18/06/2025	Partie de composant Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr2	Revêtement souple gris	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P024			
Emplacement : 			
Nom du client CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE	Numéro de dossier 85558-170428 36 rue Edouard Vaillant 37000	Pièce ou local – Composant R+2 - Palier ascenseurs et dégagement n°1 - Plafond -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 18/06/2025	Partie de composant Enduit de lissage + bande calicot + peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Enduit de lissage + bande calicot + peinture			

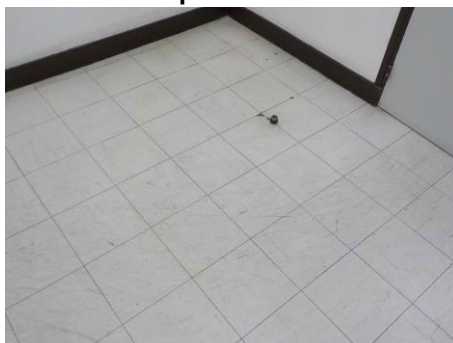
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P025
Emplacement :


Nom du client CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE	Numéro de dossier 85558-170428 36 rue Edouard Vaillant 37000	Pièce ou local – Composant R+2 - 227 - Murs -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 18/06/2025	Partie de composant Enduit plâtre + peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n° :		
Enduit plâtre + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

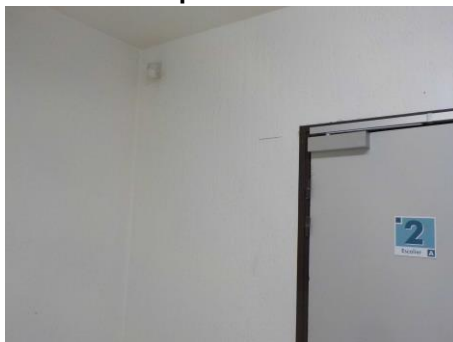
PRELEVEMENT : P026
Emplacement :


Nom du client CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE	Numéro de dossier 85558-170428 36 rue Edouard Vaillant 37000	Pièce ou local – Composant R+2 - Palier ascenseurs et dégagement n°1 - Fenêtre sur cloison métallique -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 18/06/2025	Partie de composant Joint de vitrage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n° :		
Joint de vitrage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + matériau souple noir	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P027
Emplacement :


Nom du client CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE	Numéro de dossier 85558-170428 36 rue Edouard Vaillant 37000	Pièce ou local – Composant R+2 - Palier escalier n°2 - Sol -
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 18/06/2025	Partie de composant Dalle de sol dure beige + colle jaune + ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet Dalle de sol dure beige + colle jaune + ragréage	Planche de croquis n° :	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Revêtement bicouche cassant beige et gris	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P028
Emplacement :


Nom du client CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE	Numéro de dossier 85558-170428 36 rue Edouard Vaillant 37000	Pièce ou local – Composant R+2 - Palier escalier n°2 - Murs -
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 18/06/2025	Partie de composant Enduit plâtre + peinture

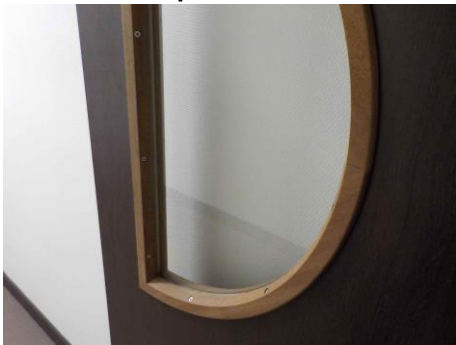
Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit plâtre + peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P029			
Emplacement : 			
Nom du client CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE	Numéro de dossier 85558-170428 36 rue Edouard Vaillant 37000	Pièce ou local – Composant R+2 - Palier escalier n°2 - Plafond -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 18/06/2025	Partie de composant Enduit plâtre + peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Enduit plâtre + peinture		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P030			
Emplacement : 			
Nom du client CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE	Numéro de dossier 85558-170428 36 rue Edouard Vaillant 37000	Pièce ou local – Composant R+2 - Dégagement n°1 - Hublot sur porte -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 18/06/2025	Partie de composant Joint de vitrage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Joint de vitrage		Planche de croquis n° :	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + matériau souple blanc	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P031
Emplacement :


Nom du client CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE	Numéro de dossier 85558-170428 36 rue Edouard Vaillant 37000	Pièce ou local – Composant R+2 - 228 229 - Sol -
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 18/06/2025	Partie de composant Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage

Résultat amiante : [Absence d'amiante](#)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

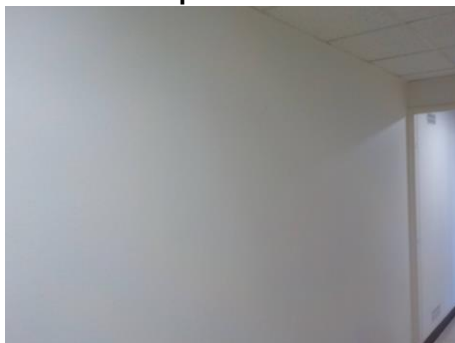
Objet	Planche de croquis n° :
Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr2	Revêtement souple beige	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P032			
Emplacement : 			
Nom du client CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE	Numéro de dossier 85558-170428 36 rue Edouard Vaillant 37000	Pièce ou local – Composant R+2 - 237 - Sol -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 18/06/2025	Partie de composant Linoléum marron + colle jaune + ragréage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Linoléum marron + colle jaune + ragréage		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Revêtement bicouche souple beige et gris	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P033			
Emplacement : 			
Nom du client CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE	Numéro de dossier 85558-170428 36 rue Edouard Vaillant 37000	Pièce ou local – Composant R+3 - Palier ascenseurs et dégagement n°2 - Sol -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 18/06/2025	Partie de composant Linoléum + colle jaune + ragréage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Linoléum + colle jaune + ragréage		Planche de croquis n° :	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Revêtement souple beige	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P034
Emplacement :


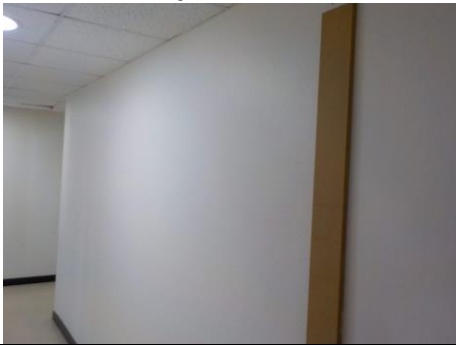
Nom du client CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE	Numéro de dossier 85558-170428 36 rue Edouard Vaillant 37000	Pièce ou local – Composant R+3 - Palier ascenseurs et dégagement n°2 - Murs -
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 18/06/2025	Partie de composant Enduit plâtre + peinture

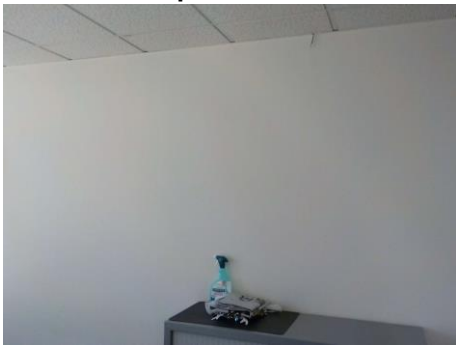
Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit plâtre + peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

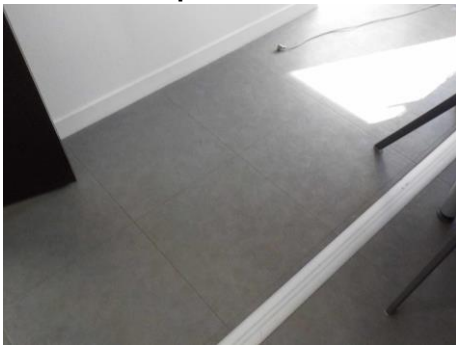
PRELEVEMENT : P035			
Emplacement : 			
Nom du client CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE	Numéro de dossier 85558-170428 36 rue Edouard Vaillant 37000	Pièce ou local – Composant R+3 - Palier ascenseurs et dégagement n°2 - Murs -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 18/06/2025	Partie de composant Enduit plâtre + peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Enduit plâtre + peinture		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche Fr1	Description visuelle Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Epaisseur (cm) 0	Conclusion amiante Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P036			
Emplacement : 			
Nom du client CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE	Numéro de dossier 85558-170428 36 rue Edouard Vaillant 37000	Pièce ou local – Composant R+3 - 321 - Murs -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 18/06/2025	Partie de composant Enduit de lissage + bande calicot + peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Enduit de lissage + bande calicot + peinture		Planche de croquis n° :	

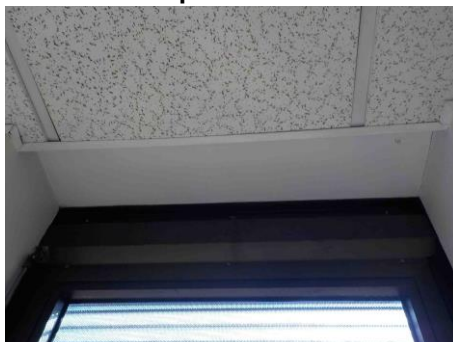
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P037			
Emplacement : 			
Nom du client CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE	Numéro de dossier 85558-170428 36 rue Edouard Vaillant 37000	Pièce ou local – Composant R+3 - 322 - Plafond -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 18/06/2025	Partie de composant Dalle de faux plafond laine	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Dalle de faux plafond laine	Planche de croquis n° :		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux jaune	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P038			
Emplacement : 			
Nom du client CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE	Numéro de dossier 85558-170428 36 rue Edouard Vaillant 37000	Pièce ou local – Composant R+3 - Palier ascenseurs et dégagement n°2 - Murs -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 18/06/2025	Partie de composant Enduit plâtre + peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Enduit plâtre + peinture		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche Fr1	Description visuelle Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Epaisseur (cm) 0	Conclusion amiante Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P039			
Emplacement : 			
Nom du client CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE	Numéro de dossier 85558-170428 36 rue Edouard Vaillant 37000	Pièce ou local – Composant R+3 - 321 - Sol -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 18/06/2025	Partie de composant Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage		Planche de croquis n° :	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Revêtement bicouche souple gris et gris	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P040
Emplacement :


Nom du client CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE	Numéro de dossier 85558-170428 36 rue Edouard Vaillant 37000	Pièce ou local – Composant R+3 - 321 - Murs -
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 18/06/2025	Partie de composant Enduit plâtre + peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

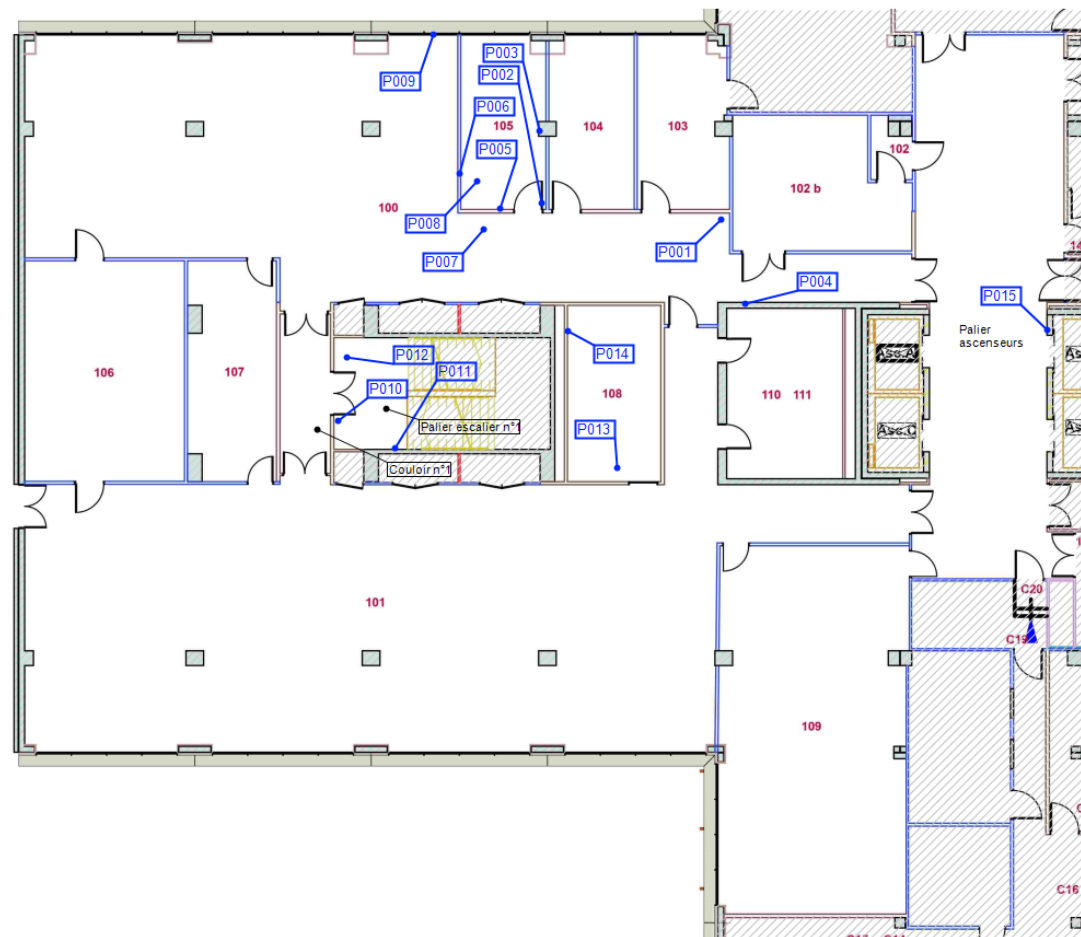
Objet	Planche de croquis n° :
Enduit plâtre + peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

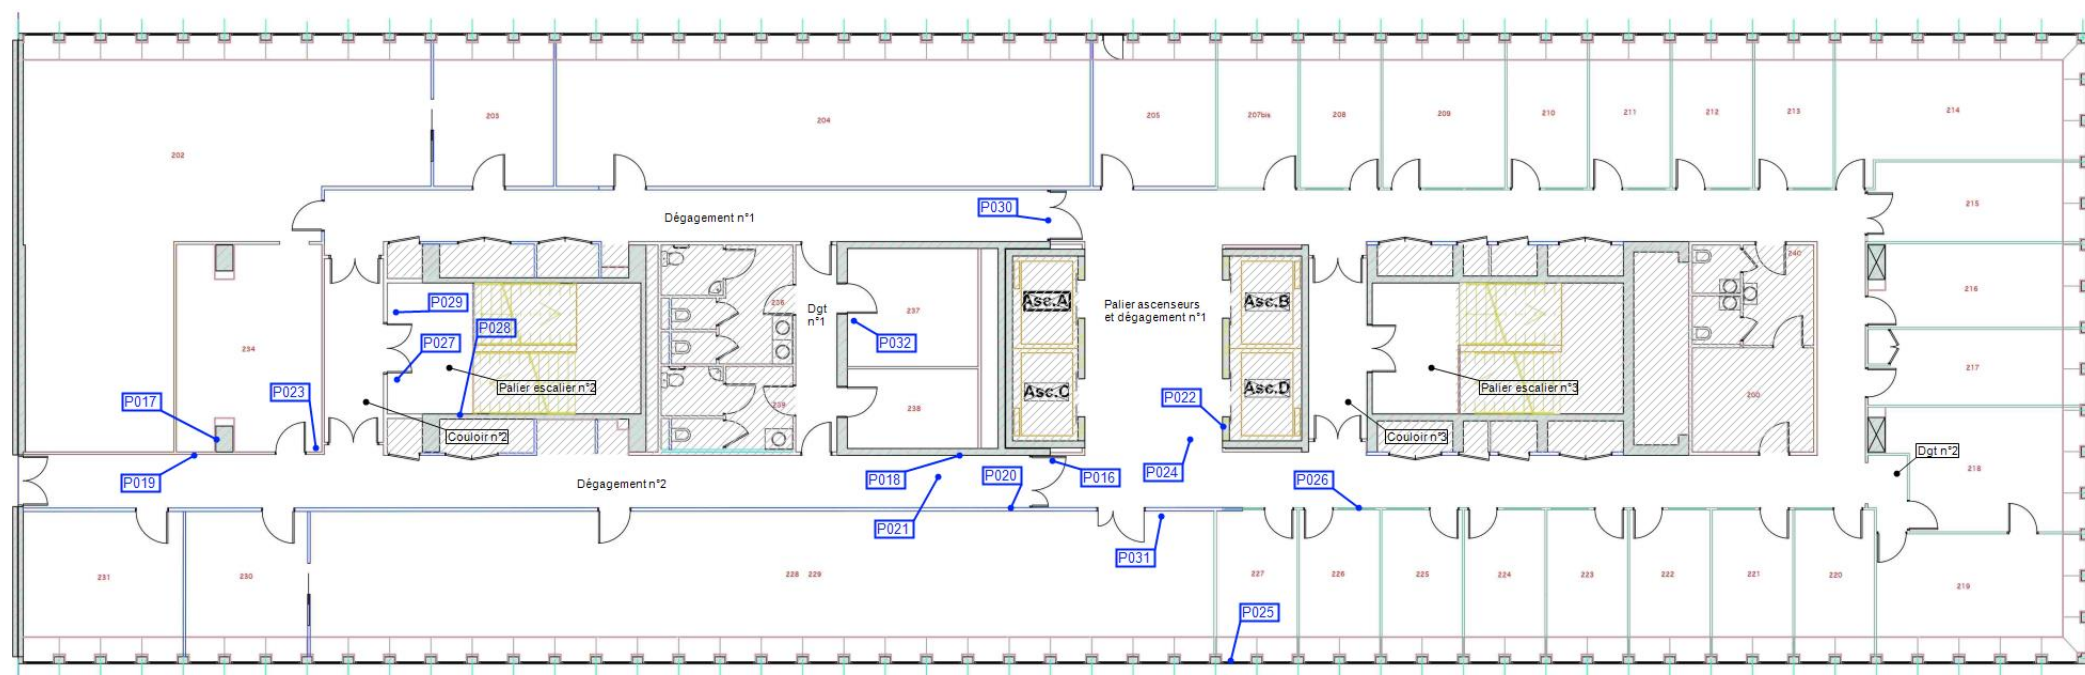
PRELEVEMENT : P041			
Emplacement : 			
Nom du client CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE	Numéro de dossier 85558-170428 36 rue Edouard Vaillant 37000	Pièce ou local – Composant R+3 - 321 - Fenêtre sur cloison métallique -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 18/06/2025	Partie de composant Joint de vitrage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Joint de vitrage		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche Fr1	Description visuelle Peinture non séparable + matériau souple noir	Epaisseur (cm) 0	Conclusion amiante Fibres d'amiante non détectées

ANNEXE : Plans / Croquis

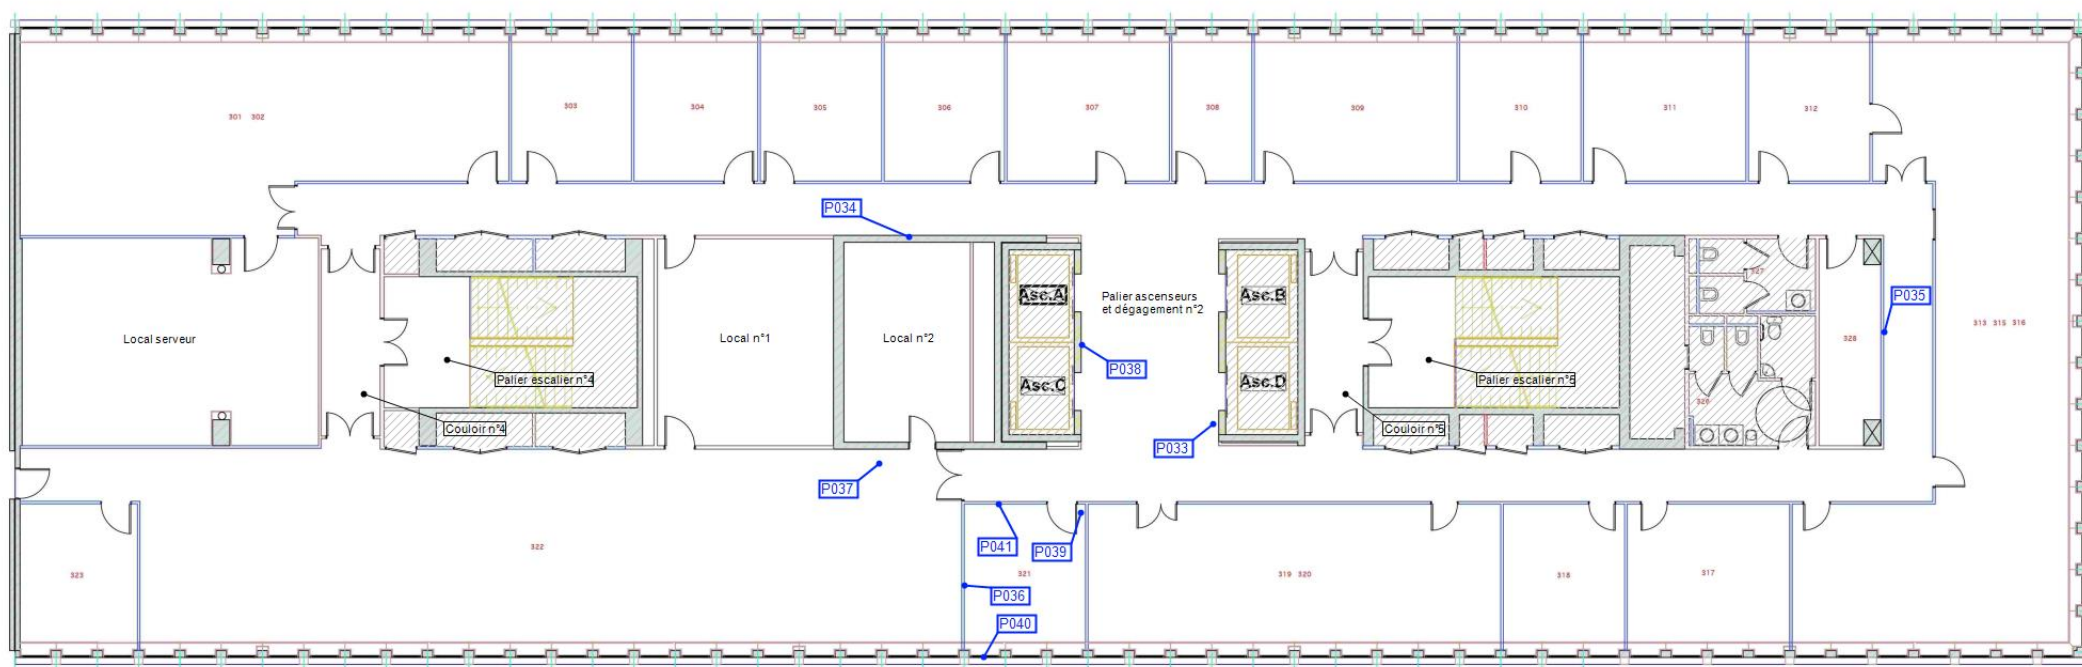
Titre : Croquis N°1	N° planche : 1/3	N° dossier : 85558-170428	Type : Croquis
Client : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE	Version : 0	Adresse : 36 rue Edouard Vaillant 37000 TOURS	
Intervenant : MICIELSKI Julien	Date : 01/07/2025		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :		Localisation : Bâtiment CPAM	Lieu / Zone : R+1



Titre : Croquis N°2	N° planche : 2/3	N° dossier : 85558-170428	Type : Croquis
Client : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE	Version : 0	Adresse : 36 rue Edouard Vaillant 37000 TOURS	
Intervenant : MICIELSKI Julien	Date : 01/07/2025		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :		Localisation : Bâtiment CPAM	Lieu / Zone : R+2



Titre : Croquis N°3	N° planche : 3/3	N° dossier : 85558-170428	Type : Croquis
Client : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE	Version : 0	Adresse : 36 rue Edouard Vaillant 37000 TOURS	
Intervenant : MICIELSKI Julien	Date : 01/07/2025		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :		Localisation : Bâtiment CPAM	Lieu / Zone : R+3



ANNEXE : Zones Présentant des Similitudes d'Ouvrage

Z001 : Sol Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
100	R+1	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage		P001	Non	
107	R+1	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage			Non	
110 111	R+1	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage			Non	
109	R+1	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage			Non	
202	R+2	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage			Non	
234	R+2	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage		P023	Non	
203	R+2	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage			Non	
204	R+2	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage			Non	
205	R+2	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage			Non	
207bis	R+2	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage			Non	
208	R+2	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage			Non	
209	R+2	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage			Non	
210	R+2	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage			Non	
211	R+2	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage			Non	
212	R+2	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage			Non	
213	R+2	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage			Non	
214	R+2	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage			Non	
215	R+2	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage			Non	
216	R+2	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage			Non	
217	R+2	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage			Non	
218	R+2	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage			Non	
219	R+2	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage			Non	
220	R+2	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage			Non	
221	R+2	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage			Non	
222	R+2	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage			Non	
223	R+2	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage			Non	
224	R+2	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage			Non	
225	R+2	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage			Non	
226	R+2	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage			Non	
227	R+2	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage			Non	
301 302	R+3	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage			Non	
303	R+3	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage			Non	
304	R+3	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage			Non	
305	R+3	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage			Non	

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
306	R+3	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage			Non	
307	R+3	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage			Non	
308	R+3	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage			Non	
309	R+3	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage			Non	
310	R+3	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage			Non	
311	R+3	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage			Non	
312	R+3	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage			Non	
313 315 316	R+3	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage			Non	
317	R+3	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage			Non	
318	R+3	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage			Non	
319 320	R+3	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage			Non	
321	R+3	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage		P039	Non	
322	R+3	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage			Non	
323	R+3	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage			Non	

Z002 : Sol Linoléum + colle jaune + ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Palier ascenseurs	R+1	Sol	Linoléum + colle jaune + ragréage			Non	
102	R+1	Sol	Linoléum + colle jaune + ragréage			Non	
102b	R+1	Sol	Linoléum + colle jaune + ragréage			Non	
103	R+1	Sol	Linoléum + colle jaune + ragréage			Non	
104	R+1	Sol	Linoléum + colle jaune + ragréage			Non	
105	R+1	Sol	Linoléum + colle jaune + ragréage		P002	Non	
106	R+1	Sol	Linoléum + colle jaune + ragréage			Non	
Couloir n°1	R+1	Sol	Linoléum + colle jaune + ragréage			Non	
101	R+1	Sol	Linoléum + colle jaune + ragréage			Non	
108	R+1	Sol	Linoléum + colle jaune + ragréage			Non	
Palier ascenseurs et dégagement n°1	R+2	Sol	Linoléum + colle jaune + ragréage		P016	Non	
Dégagement n°1	R+2	Sol	Linoléum + colle jaune + ragréage			Non	
Couloir n°2	R+2	Sol	Linoléum + colle jaune + ragréage			Non	
Dgt n°1	R+2	Sol	Linoléum + colle jaune + ragréage			Non	
Dégagement n°2	R+2	Sol	Linoléum + colle jaune + ragréage			Non	
Dgt n°2	R+2	Sol	Linoléum + colle jaune + ragréage			Non	
Couloir n°3	R+2	Sol	Linoléum + colle jaune + ragréage			Non	
Palier ascenseurs et dégagement n°2	R+3	Sol	Linoléum + colle jaune + ragréage		P033	Non	
Couloir n°4	R+3	Sol	Linoléum + colle jaune + ragréage			Non	
Local serveur	R+3	Sol	Linoléum + colle jaune + ragréage			Non	
Couloir n°5	R+3	Sol	Linoléum + colle jaune + ragréage			Non	

Z003 : Poteau Enduit plâtre + peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
100	R+1	Poteau	Enduit plâtre + peinture			Non	
102b	R+1	Poteau	Enduit plâtre + peinture			Non	
103	R+1	Poteau	Enduit plâtre + peinture			Non	
104	R+1	Poteau	Enduit plâtre + peinture			Non	
105	R+1	Poteau	Enduit plâtre + peinture		P003	Non	
107	R+1	Poteau	Enduit plâtre + peinture			Non	
101	R+1	Poteau	Enduit plâtre + peinture			Non	
109	R+1	Poteau	Enduit plâtre + peinture			Non	
234	R+2	Poteau	Enduit plâtre + peinture		P017	Non	
216	R+2	Poteau	Enduit plâtre + peinture			Non	
218	R+2	Poteau	Enduit plâtre + peinture			Non	
Local serveur	R+3	Poteau	Enduit plâtre + peinture			Non	
328	R+3	Poteau	Enduit plâtre + peinture			Non	

Z004 : Murs Porteurs Enduit plâtre + peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
100	R+1	Murs - Porteurs	Enduit plâtre + peinture		P004	Non	
106	R+1	Murs - Porteurs	Enduit plâtre + peinture			Non	
101	R+1	Murs - Porteurs	Enduit plâtre + peinture			Non	
110 111	R+1	Murs - Porteurs	Enduit plâtre + peinture			Non	
Palier ascenseurs et dégagement n°1	R+2	Murs - Porteurs	Enduit plâtre + peinture			Non	
Dégagement n°1	R+2	Murs - Porteurs	Enduit plâtre + peinture			Non	
202	R+2	Murs - Porteurs	Enduit plâtre + peinture			Non	
Dgt n°1	R+2	Murs - Porteurs	Enduit plâtre + peinture			Non	
237	R+2	Murs - Porteurs	Enduit plâtre + peinture			Non	
238	R+2	Murs - Porteurs	Enduit plâtre + peinture			Non	
Dégagement n°2	R+2	Murs - Porteurs	Enduit plâtre + peinture		P018	Non	
231	R+2	Murs - Porteurs	Enduit plâtre + peinture			Non	
Palier ascenseurs et dégagement n°2	R+3	Murs - Porteurs	Enduit plâtre + peinture		P034	Non	
301 302	R+3	Murs - Porteurs	Enduit plâtre + peinture			Non	
Local serveur	R+3	Murs - Porteurs	Enduit plâtre + peinture			Non	
Local n°1	R+3	Murs - Porteurs	Enduit plâtre + peinture			Non	
Local n°2	R+3	Murs - Porteurs	Enduit plâtre + peinture			Non	
323	R+3	Murs - Porteurs	Enduit plâtre + peinture			Non	

Z005 : Murs Cloisons Enduit plâtre + peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Palier ascenseurs	R+1	Murs - Cloisons	Enduit plâtre + peinture			Non	
100	R+1	Murs - Cloisons	Enduit plâtre + peinture			Non	
102	R+1	Murs - Cloisons	Enduit plâtre + peinture			Non	
102b	R+1	Murs - Cloisons	Enduit plâtre + peinture			Non	
103	R+1	Murs - Cloisons	Enduit plâtre + peinture			Non	
104	R+1	Murs - Cloisons	Enduit plâtre + peinture			Non	
105	R+1	Murs - Cloisons	Enduit plâtre + peinture		P005	Non	
106	R+1	Murs - Cloisons	Enduit plâtre + peinture			Non	
107	R+1	Murs - Cloisons	Enduit plâtre + peinture			Non	
Couloir n°1	R+1	Murs - Cloisons	Enduit plâtre + peinture			Non	
101	R+1	Murs - Cloisons	Enduit plâtre + peinture			Non	
110 111	R+1	Murs - Cloisons	Enduit plâtre + peinture			Non	
108	R+1	Murs - Cloisons	Enduit plâtre + peinture			Non	
Palier ascenseurs et dégagement n°1	R+2	Murs - Cloisons	Enduit plâtre + peinture			Non	
Dégagement n°1	R+2	Murs - Cloisons	Enduit plâtre + peinture			Non	
202	R+2	Murs - Cloisons	Enduit plâtre + peinture			Non	
234	R+2	Murs - Cloisons	Enduit plâtre + peinture			Non	
Couloir n°2	R+2	Murs - Cloisons	Enduit plâtre + peinture			Non	
Dgt n°1	R+2	Murs - Cloisons	Enduit plâtre + peinture			Non	
237	R+2	Murs - Cloisons	Enduit plâtre + peinture			Non	
238	R+2	Murs - Cloisons	Enduit plâtre + peinture			Non	
Dégagement n°2	R+2	Murs - Cloisons	Enduit plâtre + peinture		P019	Non	
Couloir n°3	R+2	Murs - Cloisons	Enduit plâtre + peinture			Non	
Palier ascenseurs et dégagement n°2	R+3	Murs - Cloisons	Enduit plâtre + peinture		P035	Non	
Couloir n°4	R+3	Murs - Cloisons	Enduit plâtre + peinture			Non	
Local serveur	R+3	Murs - Cloisons	Enduit plâtre + peinture			Non	
322	R+3	Murs - Cloisons	Enduit plâtre + peinture			Non	
Local n°1	R+3	Murs - Cloisons	Enduit plâtre + peinture			Non	
Local n°2	R+3	Murs - Cloisons	Enduit plâtre + peinture			Non	
Couloir n°5	R+3	Murs - Cloisons	Enduit plâtre + peinture			Non	
328	R+3	Murs - Cloisons	Enduit plâtre + peinture			Non	

Z006 : Murs Cloisons Enduit de lissage + bande calicot + peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Palier ascenseurs	R+1	Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture			Non	
100	R+1	Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture			Non	
103	R+1	Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture			Non	
104	R+1	Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture			Non	
105	R+1	Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture		P006	Non	
106	R+1	Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture			Non	
107	R+1	Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture			Non	
101	R+1	Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture			Non	
109	R+1	Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture			Non	
Palier ascenseurs et dégagement n°1	R+2	Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture			Non	
Dégagement n°1	R+2	Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture			Non	
202	R+2	Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture			Non	
203	R+2	Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture			Non	
204	R+2	Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture			Non	
237	R+2	Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture			Non	
238	R+2	Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture			Non	
Dégagement n°2	R+2	Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture		P020	Non	
228 229	R+2	Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture			Non	
230	R+2	Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture			Non	
231	R+2	Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture			Non	
205	R+2	Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture			Non	
207bis	R+2	Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture			Non	
208	R+2	Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture			Non	
209	R+2	Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture			Non	
210	R+2	Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture			Non	
211	R+2	Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture			Non	
212	R+2	Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture			Non	
213	R+2	Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture			Non	
214	R+2	Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture			Non	
215	R+2	Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture			Non	
216	R+2	Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture			Non	
217	R+2	Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture			Non	
Dgt n°2	R+2	Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture			Non	

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
218	R+2	Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture			Non	
219	R+2	Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture			Non	
220	R+2	Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture			Non	
221	R+2	Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture			Non	
222	R+2	Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture			Non	
223	R+2	Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture			Non	
224	R+2	Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture			Non	
225	R+2	Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture			Non	
226	R+2	Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture			Non	
227	R+2	Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture			Non	
Palier ascenseurs et dégagement n°2	R+3	Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture			Non	
301 302	R+3	Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture			Non	
Local serveur	R+3	Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture			Non	
303	R+3	Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture			Non	
304	R+3	Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture			Non	
305	R+3	Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture			Non	
306	R+3	Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture			Non	
307	R+3	Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture			Non	
308	R+3	Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture			Non	
309	R+3	Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture			Non	
310	R+3	Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture			Non	
311	R+3	Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture			Non	
312	R+3	Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture			Non	
313 315 316	R+3	Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture			Non	
317	R+3	Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture			Non	
318	R+3	Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture			Non	
319 320	R+3	Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture			Non	
321	R+3	Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture		P036	Non	
322	R+3	Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture			Non	
Local n°1	R+3	Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture			Non	
323	R+3	Murs - Cloisons	Enduit de lissage + bande calicot + peinture			Non	

Z007 : Plafond Dalle de faux plafond laine (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
100	R+1	Plafond	Dalle de faux plafond laine		P007	Non	
106	R+1	Plafond	Dalle de faux plafond laine			Non	
107	R+1	Plafond	Dalle de faux plafond laine			Non	
101	R+1	Plafond	Dalle de faux plafond laine			Non	
109	R+1	Plafond	Dalle de faux plafond laine			Non	
Palier ascenseurs et dégagement n°1	R+2	Plafond	Dalle de faux plafond laine			Non	
Dégagement n°1	R+2	Plafond	Dalle de faux plafond laine			Non	
202	R+2	Plafond	Dalle de faux plafond laine			Non	
234	R+2	Plafond	Dalle de faux plafond laine			Non	
203	R+2	Plafond	Dalle de faux plafond laine			Non	
204	R+2	Plafond	Dalle de faux plafond laine			Non	
Couloir n°2	R+2	Plafond	Dalle de faux plafond laine			Non	
Dgt n°1	R+2	Plafond	Dalle de faux plafond laine			Non	
237	R+2	Plafond	Dalle de faux plafond laine			Non	
238	R+2	Plafond	Dalle de faux plafond laine			Non	
Dégagement n°2	R+2	Plafond	Dalle de faux plafond laine		P021	Non	
228 229	R+2	Plafond	Dalle de faux plafond laine			Non	
230	R+2	Plafond	Dalle de faux plafond laine			Non	
231	R+2	Plafond	Dalle de faux plafond laine			Non	
Dgt n°2	R+2	Plafond	Dalle de faux plafond laine			Non	
Couloir n°3	R+2	Plafond	Dalle de faux plafond laine			Non	
313 315 316	R+3	Plafond	Dalle de faux plafond laine			Non	
322	R+3	Plafond	Dalle de faux plafond laine		P037	Non	
Local n°1	R+3	Plafond	Dalle de faux plafond laine			Non	
Local n°2	R+3	Plafond	Dalle de faux plafond laine			Non	
323	R+3	Plafond	Dalle de faux plafond laine			Non	
328	R+3	Plafond	Dalle de faux plafond laine			Non	

Z008 : Plafond Dalle de faux plafond plaque rigide (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Palier ascenseurs	R+1	Plafond	Dalle de faux plafond plaque rigide			Non	
102	R+1	Plafond	Dalle de faux plafond plaque rigide			Non	
102b	R+1	Plafond	Dalle de faux plafond plaque rigide			Non	
103	R+1	Plafond	Dalle de faux plafond plaque rigide			Non	
104	R+1	Plafond	Dalle de faux plafond plaque rigide			Non	
105	R+1	Plafond	Dalle de faux plafond plaque rigide		P008	Non	

Z009 : Murs Périphériques et linteaux Enduit plâtre + peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
100	R+1	Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture		P009	Non	
103	R+1	Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture			Non	
104	R+1	Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture			Non	
105	R+1	Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture			Non	
101	R+1	Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture			Non	
109	R+1	Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture			Non	
202	R+2	Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture			Non	
203	R+2	Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture			Non	
204	R+2	Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture			Non	
228 229	R+2	Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture			Non	
230	R+2	Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture			Non	
231	R+2	Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture			Non	
205	R+2	Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture			Non	
207bis	R+2	Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture			Non	
208	R+2	Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture			Non	
209	R+2	Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture			Non	
210	R+2	Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture			Non	
211	R+2	Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture			Non	
212	R+2	Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture			Non	
213	R+2	Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture			Non	
214	R+2	Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture			Non	
215	R+2	Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture			Non	
216	R+2	Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture			Non	
217	R+2	Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture			Non	
218	R+2	Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture			Non	
219	R+2	Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture			Non	
220	R+2	Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture			Non	
221	R+2	Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture			Non	
222	R+2	Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture			Non	
223	R+2	Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture			Non	
224	R+2	Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture			Non	
225	R+2	Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture			Non	
226	R+2	Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture			Non	
227	R+2	Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture		P025	Non	
		Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture			Non	

Rapport n° : 85558-170428 A / Référence du donneur d'ordre : CPAM - Tours

Apave Diagnostics - 6/8 rue de la Closerie - 91090 - LISSES

SIRET : 48333631900221 Tél : 01 83 63 96 93 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
301 302	R+3	Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture			Non	
303	R+3	Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture			Non	
304	R+3	Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture			Non	
305	R+3	Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture			Non	
306	R+3	Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture			Non	
307	R+3	Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture			Non	
308	R+3	Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture			Non	
309	R+3	Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture			Non	
310	R+3	Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture			Non	
311	R+3	Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture			Non	
312	R+3	Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture			Non	
313 315 316	R+3	Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture			Non	
317	R+3	Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture			Non	
318	R+3	Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture			Non	
319 320	R+3	Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture			Non	
321	R+3	Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture		P040	Non	
322	R+3	Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture			Non	
323	R+3	Murs - Périphériques et linteaux	Enduit plâtre + peinture			Non	

Z010 : Sol Dalle de sol dure beige + colle jaune + ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Palier escalier n°1	R+1	Sol	Dalle de sol dure beige + colle jaune + ragréage		P010	Non	
108	R+1	Sol	Dalle de sol dure beige + colle jaune + ragréage		P013	Non	
Palier escalier n°2	R+2	Sol	Dalle de sol dure beige + colle jaune + ragréage		P027	Non	
Palier escalier n°3	R+2	Sol	Dalle de sol dure beige + colle jaune + ragréage			Non	
Palier escalier n°4	R+3	Sol	Dalle de sol dure beige + colle jaune + ragréage			Non	
Local n°1	R+3	Sol	Dalle de sol dure beige + colle jaune + ragréage			Non	
Local n°2	R+3	Sol	Dalle de sol dure beige + colle jaune + ragréage			Non	
Palier escalier n°5	R+3	Sol	Dalle de sol dure beige + colle jaune + ragréage			Non	
328	R+3	Sol	Dalle de sol dure beige + colle jaune + ragréage			Non	

Z011 : Murs Porteurs Enduit plâtre + peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Palier escalier n°1	R+1	Murs - Porteurs	Enduit plâtre + peinture		P011	Non	
Palier escalier n°2	R+2	Murs - Porteurs	Enduit plâtre + peinture		P028	Non	
Palier escalier n°3	R+2	Murs - Porteurs	Enduit plâtre + peinture			Non	
Palier escalier n°4	R+3	Murs - Porteurs	Enduit plâtre + peinture			Non	
Palier escalier n°5	R+3	Murs - Porteurs	Enduit plâtre + peinture			Non	

Z012 : Plafond Enduit plâtre + peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Palier escalier n°1	R+1	Plafond	Enduit plâtre + peinture		P012	Non	
Palier escalier n°2	R+2	Plafond	Enduit plâtre + peinture		P029	Non	
Palier escalier n°3	R+2	Plafond	Enduit plâtre + peinture			Non	
Palier escalier n°4	R+3	Plafond	Enduit plâtre + peinture			Non	
Palier escalier n°5	R+3	Plafond	Enduit plâtre + peinture			Non	

Z014 : Murs Peinture pailletée + enduit plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
108	R+1	Murs	Peinture pailletée + enduit plâtre		P014	Non	

Z015 : Murs Porteurs sur ascenseurs Enduit plâtre + peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Palier ascenseurs	R+1	Murs - Porteurs sur ascenseurs	Enduit plâtre + peinture		P015	Non	
Palier ascenseurs et dégagement n°1	R+2	Murs - Porteurs sur ascenseurs	Enduit plâtre + peinture		P022	Non	
Couloir n°3	R+2	Murs - Porteurs sur ascenseurs	Enduit plâtre + peinture			Non	
Palier ascenseurs et dégagement n°2	R+3	Murs - Porteurs sur ascenseurs	Enduit plâtre + peinture		P038	Non	
Couloir n°5	R+3	Murs - Porteurs sur ascenseurs	Enduit plâtre + peinture			Non	

Z024 : Plafond Enduit de lissage + bande calicot + peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Palier ascenseurs et dégagement n°1	R+2	Plafond	Enduit de lissage + bande calicot + peinture		P024	Non	

Z026 : Fenêtre sur cloison métallique Joint de vitrage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Palier ascenseurs et dégagement n°1	R+2	Fenêtre sur cloison métallique	Joint de vitrage		P026	Non	
208	R+2	Fenêtre sur cloison métallique	Joint de vitrage			Non	
209	R+2	Fenêtre sur cloison métallique	Joint de vitrage			Non	
210	R+2	Fenêtre sur cloison métallique	Joint de vitrage			Non	
211	R+2	Fenêtre sur cloison métallique	Joint de vitrage			Non	
212	R+2	Fenêtre sur cloison métallique	Joint de vitrage			Non	
213	R+2	Fenêtre sur cloison métallique	Joint de vitrage			Non	
216	R+2	Fenêtre sur cloison métallique	Joint de vitrage			Non	
217	R+2	Fenêtre sur cloison métallique	Joint de vitrage			Non	
220	R+2	Fenêtre sur cloison métallique	Joint de vitrage			Non	
221	R+2	Fenêtre sur cloison métallique	Joint de vitrage			Non	
222	R+2	Fenêtre sur cloison métallique	Joint de vitrage			Non	
223	R+2	Fenêtre sur cloison métallique	Joint de vitrage			Non	
224	R+2	Fenêtre sur cloison métallique	Joint de vitrage			Non	
225	R+2	Fenêtre sur cloison métallique	Joint de vitrage			Non	
226	R+2	Fenêtre sur cloison métallique	Joint de vitrage			Non	
Palier ascenseurs et dégagement n°2	R+3	Fenêtre sur cloison métallique	Joint de vitrage			Non	
307	R+3	Fenêtre sur cloison métallique	Joint de vitrage			Non	
308	R+3	Fenêtre sur cloison métallique	Joint de vitrage			Non	
309	R+3	Fenêtre sur cloison métallique	Joint de vitrage			Non	
310	R+3	Fenêtre sur cloison métallique	Joint de vitrage			Non	
311	R+3	Fenêtre sur cloison métallique	Joint de vitrage			Non	
312	R+3	Fenêtre sur cloison métallique	Joint de vitrage			Non	
317	R+3	Fenêtre sur cloison métallique	Joint de vitrage			Non	
318	R+3	Fenêtre sur cloison métallique	Joint de vitrage			Non	
319 320	R+3	Fenêtre sur cloison métallique	Joint de vitrage			Non	
321	R+3	Fenêtre sur cloison métallique	Joint de vitrage		P041	Non	

Z030 : Hublot sur porte Joint de vitrage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Dégagement n°1	R+2	Hublot sur porte	Joint de vitrage		P030	Non	

Z031 : Sol Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
228 229	R+2	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage		P031	Non	
230	R+2	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage			Non	
231	R+2	Sol	Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage			Non	

Z032 : Sol Linoléum marron + colle jaune + ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
237	R+2	Sol	Linoléum marron + colle jaune + ragréage		P032	Non	
238	R+2	Sol	Linoléum marron + colle jaune + ragréage			Non	

ANNEXE : Procès-verbaux d'analyse

S.3484055.0



3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr


L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1425-14738 EN DATE DU 30/06/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : APAVE DIAGNOSTICS - LISSES 6 Rue de la Closerie 91090 Lisses	Réf. Commande ITGA : IT1425-14738 Réf. Commande Client : 85558-170428--30--48--56-123209830
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 25/06/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE + - 36 rue Edouard Vaillant - 37000 - TOURS		Réf échantillon ITGA : IT142506-25398	
Réf échantillon client : P001 - Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage - R+1 - 100 - - Sol		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage rose	
▸ Revêtement souple gris	META (A) le 28/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable	META (A) le 28/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 1/9

Rapport n° : 85558-170428 A / Référence du donneur d'ordre : CPAM - Tours

Apave Diagnostics - 6/8 rue de la Closerie - 91090 - LISSES

SIRET : 48333631900221 Tél : 01 83 63 96 93 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

74/86

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1425-14738 EN DATE DU 30/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE + - 36 rue Edouard Vaillant - 37000 - TOURS		Réf échantillon ITGA : IT142506-25399	
Réf échantillon client : P002 - Linoléum + colle jaune + ragréage - R+1 - 105 - - Sol		Description ITGA : Revêtement cassant gris / Colle polymère jaune avec couche en toile / Ragréage gris	
▸ Revêtement cassant gris	META (A) le 28/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT
▸ Colle polymère jaune avec couche en toile non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 28/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE + - 36 rue Edouard Vaillant - 37000 - TOURS		Réf échantillon ITGA : IT142506-25400	
Réf échantillon client : P003 - Enduit plâtre + peinture - R+1 - 105 - - Poteau		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 28/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (3)
Réf dossier client : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE + - 36 rue Edouard Vaillant - 37000 - TOURS		Réf échantillon ITGA : IT142506-25401	
Réf échantillon client : P004 - Enduit plâtre + peinture - R+1 - 100 - - Murs		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 28/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (3)
Réf dossier client : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE + - 36 rue Edouard Vaillant - 37000 - TOURS		Réf échantillon ITGA : IT142506-25402	
Réf échantillon client : P005 - Enduit plâtre + peinture - R+1 - 105 - - Murs		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 28/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (3)
Réf dossier client : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE + - 36 rue Edouard Vaillant - 37000 - TOURS		Réf échantillon ITGA : IT142506-25403	
Réf échantillon client : P006 - Enduit de lissage + bande calicot + peinture - R+1 - 105 - - Murs		Description ITGA : Peinture avec couche en papier / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture avec couche en papier non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 28/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (3)
Réf dossier client : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE + - 36 rue Edouard Vaillant - 37000 - TOURS		Réf échantillon ITGA : IT142506-25404	
Réf échantillon client : P007 - Dalle de faux plafond laine - R+1 - 100 - - Plafond		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
▸ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 27/06/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 2/9

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1425-14738 EN DATE DU 30/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE + - 36 rue Edouard Vaillant - 37000 - TOURS		Réf échantillon ITGA : IT142506-25405	
Réf échantillon client : P008 - Dalle de faux plafond plaque rigide - R+1 - 105 - - Plafond		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
▸ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 28/06/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE + - 36 rue Edouard Vaillant - 37000 - TOURS		Réf échantillon ITGA : IT142506-25406	
Réf échantillon client : P009 - Enduit plâtre + peinture - R+1 - 100 - - Murs		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Enduit gris en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 28/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (3)
Réf dossier client : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE + - 36 rue Edouard Vaillant - 37000 - TOURS		Réf échantillon ITGA : IT142506-25407	
Réf échantillon client : P010 - Dalle de sol dure beige + colle jaune + ragréage - R+1 - Palier escalier n°1 - - Sol		Description ITGA : Revêtement bicouche cassant beige et gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Revêtement bicouche cassant beige et gris	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG (4)
Réf dossier client : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE + - 36 rue Edouard Vaillant - 37000 - TOURS		Réf échantillon ITGA : IT142506-25408	
Réf échantillon client : P011 - Enduit plâtre + peinture - R+1 - Palier escalier n°1 - - Murs		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 27/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (3)
Réf dossier client : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE + - 36 rue Edouard Vaillant - 37000 - TOURS		Réf échantillon ITGA : IT142506-25409	
Réf échantillon client : P012 - Enduit plâtre + peinture - R+1 - Palier escalier n°1 - - Plafond		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 3/9

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1425-14738 EN DATE DU 30/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE + - 36 rue Edouard Vaillant - 37000 - TOURS		Réf échantillon ITGA : IT142506-25410	
Réf échantillon client : P013 - Dalle de sol dure beige + colle jaune + ragréage - R+1 - 108 - - Sol		Description ITGA : Revêtement bicouche cassant beige et gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Revêtement bicouche cassant beige et gris + Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 28/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE + - 36 rue Edouard Vaillant - 37000 - TOURS		Réf échantillon ITGA : IT142506-25411	
Réf échantillon client : P014 - Peinture pailletée + enduit plâtre - R+1 - 108 - - Murs		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 28/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LZA (3)
Réf dossier client : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE + - 36 rue Edouard Vaillant - 37000 - TOURS		Réf échantillon ITGA : IT142506-25412	
Réf échantillon client : P015 - Enduit plâtre + peinture - R+1 - Palier ascenseurs - - Murs		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 28/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (3)
Réf dossier client : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE + - 36 rue Edouard Vaillant - 37000 - TOURS		Réf échantillon ITGA : IT142506-25413	
Réf échantillon client : P016 - Linoéum + colle jaune + ragréage - R+2 - Palier ascenseurs et dégagement n°1 - - Sol		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 28/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LZA
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 28/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LZA (4)
Réf dossier client : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE + - 36 rue Edouard Vaillant - 37000 - TOURS		Réf échantillon ITGA : IT142506-25414	
Réf échantillon client : P017 - Enduit plâtre + peinture - R+2 - 234 - - Poteau		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distingues par M. (2) Analyste : FDG (3)
Réf dossier client : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE + - 36 rue Edouard Vaillant - 37000 - TOURS		Réf échantillon ITGA : IT142506-25415	
Réf échantillon client : P018 - Enduit plâtre + peinture - R+2 - Dégagement n°2 - - Murs		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 27/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 4/9

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1425-14738 EN DATE DU 30/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE + - 36 rue Edouard Vaillant - 37000 - TOURS		Réf échantillon ITGA : IT142506-25416	
Réf échantillon client : P019 - Enduit plâtre + peinture - R+2 - Dégagement n°2 - - Murs		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FDG (3)
Réf dossier client : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE + - 36 rue Edouard Vaillant - 37000 - TOURS		Réf échantillon ITGA : IT142506-25417	
Réf échantillon client : P020 - Enduit de lissage + bande calicot + peinture - R+2 - Dégagement n°2 - - Murs		Description ITGA : Peinture avec couche en papier / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	
▸ Peinture avec couche en papier non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC (3)
Réf dossier client : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE + - 36 rue Edouard Vaillant - 37000 - TOURS		Réf échantillon ITGA : IT142506-25418	
Réf échantillon client : P021 - Dalle de faux plafond laine - R+2 - Dégagement n°2 - - Plafond		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux jaune	
▸ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux jaune	MOLP + META (A) le 28/06/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LZA (4)
Réf dossier client : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE + - 36 rue Edouard Vaillant - 37000 - TOURS		Réf échantillon ITGA : IT142506-25419	
Réf échantillon client : P022 - Enduit plâtre + peinture - R+2 - Palier ascenseurs et dégagement n°1 - - Murs		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 28/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LZA (3)
Réf dossier client : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE + - 36 rue Edouard Vaillant - 37000 - TOURS		Réf échantillon ITGA : IT142506-25420	
Réf échantillon client : P023 - Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage - R+2 - 234 - - Sol		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG (4)
▸ Revêtement souple gris	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 5/9

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1425-14738 EN DATE DU 30/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE + - 36 rue Edouard Vaillant - 37000 - TOURS		Réf échantillon ITGA : IT142506-25421	
Réf échantillon client : P024 - Enduit de lissage + bande calicot + peinture - R+2 - Palier ascenseurs et dégagement n°1 - - Plafond		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 28/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LZA (3)
Réf dossier client : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE + - 36 rue Edouard Vaillant - 37000 - TOURS		Réf échantillon ITGA : IT142506-25422	
Réf échantillon client : P025 - Enduit plâtre + peinture - R+2 - 227 - - Murs		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 28/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (3)
Réf dossier client : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE + - 36 rue Edouard Vaillant - 37000 - TOURS		Réf échantillon ITGA : IT142506-25423	
Réf échantillon client : P026 - Joint de vitrage - R+2 - Palier ascenseurs et dégagement n°1 - - Fenêtre sur cloison métallique		Description ITGA : Peinture / Matériau souple noir	
▸ Peinture non séparable + Matériau souple noir	META (B) le 27/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (4)
Réf dossier client : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE + - 36 rue Edouard Vaillant - 37000 - TOURS		Réf échantillon ITGA : IT142506-25424	
Réf échantillon client : P027 - Dalle de sol dure beige + colle jaune + ragréage - R+2 - Palier escalier n°2 - - Sol		Description ITGA : Revêtement bicouche cassant beige et gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Revêtement bicouche cassant beige et gris	META (A) le 28/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 28/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (4)
Réf dossier client : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE + - 36 rue Edouard Vaillant - 37000 - TOURS		Réf échantillon ITGA : IT142506-25425	
Réf échantillon client : P028 - Enduit plâtre + peinture - R+2 - Palier escalier n°2 - - Murs		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 28/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LZA (3)
Réf dossier client : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE + - 36 rue Edouard Vaillant - 37000 - TOURS		Réf échantillon ITGA : IT142506-25426	
Réf échantillon client : P029 - Enduit plâtre + peinture - R+2 - Palier escalier n°2 - - Plafond		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 28/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LZA (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 6/9

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1425-14738 EN DATE DU 30/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE + - 36 rue Edouard Vaillant - 37000 - TOURS		Réf échantillon ITGA : IT142506-25427	
Réf échantillon client : P030 - Joint de vitrage - R+2 - Dégagement n°1 - - Hublot sur porte		Description ITGA : Peinture / Matériau souple blanc	
▸ Peinture non séparable + Matériau souple blanc	META (B) le 28/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE + - 36 rue Edouard Vaillant - 37000 - TOURS		Réf échantillon ITGA : IT142506-25428	
Réf échantillon client : P031 - Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage - R+2 - 228 229 - - Sol		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 28/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LZA (4)
Réf dossier client : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE + - 36 rue Edouard Vaillant - 37000 - TOURS		Réf échantillon ITGA : IT142506-25429	
Réf échantillon client : P032 - Linoléum marron + colle jaune + ragréage - R+2 - 237 - - Sol		Description ITGA : Revêtement bicouche souple beige et gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Revêtement bicouche souple beige et gris	META (A) le 28/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 28/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (4)
Réf dossier client : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE + - 36 rue Edouard Vaillant - 37000 - TOURS		Réf échantillon ITGA : IT142506-25430	
Réf échantillon client : P033 - Linoléum + colle jaune + ragréage - R+3 - Palier ascenseurs et dégagement n°2 - - Sol		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose	
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 28/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG (4)
Réf dossier client : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE + - 36 rue Edouard Vaillant - 37000 - TOURS		Réf échantillon ITGA : IT142506-25431	
Réf échantillon client : P034 - Enduit plâtre + peinture - R+3 - Palier ascenseurs et dégagement n°2 - - Murs		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 7/9

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1425-14738 EN DATE DU 30/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE + - 36 rue Edouard Vaillant - 37000 - TOURS		Réf échantillon ITGA : IT142506-25432	
Réf échantillon client : P035 - Enduit plâtre + peinture - R+3 - Palier ascenseurs et dégagement n°2 - - Murs		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 28/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (3)
Réf dossier client : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE + - 36 rue Edouard Vaillant - 37000 - TOURS		Réf échantillon ITGA : IT142506-25433	
Réf échantillon client : P036 - Enduit de lissage + bande calicot + peinture - R+3 - 321 - - Murs		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 28/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (3)
Réf dossier client : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE + - 36 rue Edouard Vaillant - 37000 - TOURS		Réf échantillon ITGA : IT142506-25434	
Réf échantillon client : P037 - Dalle de faux plafond laine - R+3 - 322 - - Plafond		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux jaune	
▸ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux jaune	MOLP + META (A) le 28/06/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE + - 36 rue Edouard Vaillant - 37000 - TOURS		Réf échantillon ITGA : IT142506-25435	
Réf échantillon client : P038 - Enduit plâtre + peinture - R+3 - Palier ascenseurs et dégagement n°2 - - Murs		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 28/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (3)
Réf dossier client : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE + - 36 rue Edouard Vaillant - 37000 - TOURS		Réf échantillon ITGA : IT142506-25436	
Réf échantillon client : P039 - Dalle de sol souple grise + colle jaune + ragréage - R+3 - 321 - - Sol		Description ITGA : Revêtement bicouche souple gris et gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Revêtement bicouche souple gris et gris	META (A) le 28/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 28/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (4)
Réf dossier client : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE + - 36 rue Edouard Vaillant - 37000 - TOURS		Réf échantillon ITGA : IT142506-25437	
Réf échantillon client : P040 - Enduit plâtre + peinture - R+3 - 321 - - Murs		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 28/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 8/9

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1425-14738 EN DATE DU 30/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE + - 36 rue Edouard Vaillant - 37000 - TOURS		Réf échantillon ITGA : IT142506-25438	
Réf échantillon client : P041 - Joint de vitrage - R+3 - 321 - - Fenêtre sur cloison métallique		Description ITGA : Peinture / Matériau souple noir	
▸ Peinture non séparable + Matériau souple noir	META (B) le 28/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Hélène COCHET Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 9/9

ANNEXE : Autres documents

Document : ARMSTRONG - Déclaration sans amiante



Ivry sur Seine, le 16 Fév 2016

Monsieur,

Nous vous certifions par la présente que les produits Armstrong sont fabriqués selon le procédé WET FELT (chaîne humide) et sont composés de laine de roche (à faible biopersistance suivant la Directive 67/548 CE), d'argile, de perlite, d'amidon et de cellulose.

Ils ne contiennent pas et n'ont jamais contenu d'amiante sous quelle que forme que ce soit.

Espérant ainsi avoir répondu à votre attente, veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments dévoués.

Miguel CONTINI
Business Support Manager Southern Europe



Armstrong Building Products SAS

Société par Actions Simplifiée au capital de 16 475 000 Euros – R.C.S. Besançon B 784 131 575

Siège Social : 67 rue de Salins – B.P. 89 – 25302 Pontarlier Cedex – Tél 03 81 38 45 45 – Fax 03 81 46 89 33 – Siret 784 131 575 00127

Bureaux Commerciaux : 3 allée de la Seine – 94854 Ivry-Sur-Seine Cedex – Tél 01 43 90 45 00 – Fax 01 45 21 04 01 – Siret 784 131 575 00218

www.armstrong.fr/plafonds

Inspiring Great Spaces™

Commentaire :

Rapport n° : 85558-170428 A / Référence du donneur d'ordre : CPAM - Tours

Apave Diagnostics - 6/8 rue de la Closerie - 91090 - LISSES

SIRET : 48333631900221 Tél : 01 83 63 96 93 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

83/86

ANNEXE : Certificat de compétence



Certificat de compétences Diagnosticteur Immobilier

N° CPDI2645 Version 010

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur MICIELSKI Julien

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR o6 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :


Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 21/09/2022 - Date d'expiration : 20/09/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 21/09/2022 - Date d'expiration : 20/09/2029
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (2) Date d'effet : 18/11/2024 - Date d'expiration : 17/11/2031
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine (2) Date d'effet : 23/12/2024 - Date d'expiration : 22/12/2031

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse

<https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 23/12/2024.



(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

(2) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification



Certification de personnes
Diagnosticteur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire



CPE DI FR 11 rev19

ANNEXE : Attestation d'assurance



Votre interlocuteur
CBT VERLINGUE
(AGENCE D'ILLZACH)
29335 QUIMPER CEDEX

Portefeuille : 0201050284

☎ 03 89 61 64 64
📠 08 20 20 26 32

SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

Votre contrat

RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE

Vos références

Contrat
10800807204

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

a souscrit tant pour son compte que pour celui de sa filiale française :

APAVE DIAGNOSTICS

le contrat n° 10800807204 garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées :

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- Inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- Bâtiment et génie civil
- Essais, mesures et métrologie
- Laboratoires d'analyses (non médicales)
- Conseils
- Formation
- Certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,
à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :

- des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.23 du

Code de la construction et de l'habitation

- des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.



Contrat N° 10800807204

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus	
Sans pouvoir excéder pour :	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux USA/CANADA	5 000 000 € par année d'assurance
sous-limités :	1 000 000 € par année d'assurance
c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable du **01/01/2025 au 31/12/2025** sous réserve du règlement de la prime émise ou à émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre, le **09 janvier 2025**

Pour la société :

Mathieu GODART

Directeur Général Délégué



AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.

Fin du rapport