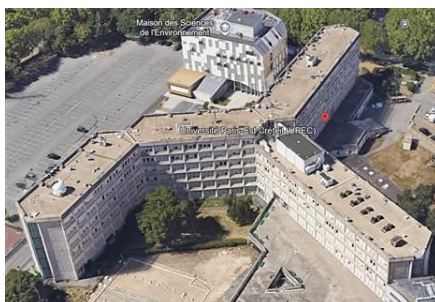


Pré-Rapport du 27/01/2026 de la mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti avec caractérisation des enrobés de voiries (amiante et/ou HAP)

(Selon Arrêté du 16 Juillet 2019 et Norme NF X 46-020 : Aout 2017)



BIEN IMMOBILIER CONCERNE :

UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle
94000 CRETEIL CEDEX 10

Propriétaire

UPEC VAL DE MARNE
61 AVENUE DU GAL DE GAULLE
94010 Creteil Cedex

Demandeur

UPEC VAL DE MARNE
61 AVENUE DU GAL DE GAULLE
94010 Creteil Cedex

SYNTHESE DU RAPPORT :

Conclusion Amiante :

Dans le cadre de la mission objet du présent « Pré-rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante », **il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante.

Conclusion HAP dans les enrobés le cas échéant :

Aucune analyse n'a fait l'objet de recherche HAP

Programme des travaux : cf. chapitre 1

Date du rapport : 27/01/2026

Date de visite : 05 et 06/01/2026

Nombre de pages : 95

Fait à : 94700 MAISONS-ALFORT

Référence du dossier : 2512CIDMA -
BI14920000000029

Nombre de prélèvements : 101

Nombre de prélèvements d'enrobés : 2

Nombre d'analyses réalisées : 109

Le présent rapport est établi par :

Thomas KAWADRY-EINARSON
dont les compétences sont certifiées par : LA
CERTIFICATION DE PERSONNES 25 Avenue
Léonard de Vinci, Immeuble Europarc, 33600
PESSAC
sur la durée de validité du : 27/07/2023 au
26/07/2030
Certificat de compétence :
n° 1997
Contrat d'assurance :
AXA /n° 37503519275087 / échéance 31/12/2026

Révision	Date	Objet
Version initiale	27/01/2026	Edition initiale

Nota : Toute nouvelle version de rapport annule et remplace les versions précédentes.

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

Sommaire

I. PROGRAMME ET PERIMETRE	3
1. PROGRAMME / PERIMETRE DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE	3
2. PROGRAMME / PERIMETRE DE REPERAGE	3
II. CONCLUSIONS	4
III. OBJET DE LA MISSION	5
1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE	5
2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES	6
IV. DEROULEMENT DE LA MISSION	6
1. PRESTATIONS REALISEES	6
2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE	6
3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE	6
4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUEES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION	9
5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION	9
V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	9
1. LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE	10
2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE	11
3. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES	16
VI. DETAILS DES PRELEVEMENTS SUR ENROBES (LE CAS ECHEANT)	17
VII. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE	19
1. CONSERVATION ET TRANSMISSION DE CE RAPPORT	19
2. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT	19
3. TENUEUR EN HAP DANS LES ENROBES BITUMINEUX DE VOIRIES	19
ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION	20
1. PRELEVEMENTS	21
2. COMPOSANTS	47
ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS	52
ANNEXE 3 - PV ANALYSES	61
ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS	91
ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES	94
ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE	95

I. PROGRAMME ET PERIMETRE

1. PROGRAMME / PERIMETRE DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Référence du programme de travaux transmis : P25-016-NT-APS-TCE-001-A

Descriptif sommaire des travaux (voir plans)

1 SALLE BLANCHE

Pour permettre la réalisation de la salle blanche dans la zone dédiée au R+3, il sera nécessaire de réaliser les travaux suivants :

- Ouverture du mur béton porteur dans la salle CSU sur une largeur de 2m80, y compris mise en place d'une poutre qui reprendra les charges après démolition du mur ;
- Création d'une ouverture dans le mur séparant la salle CSU et la salle de lavage pour mise en place d'un passe-plat ;
- Ouverture dans le mur béton pour mise en place de la porte d'accès à la salle de contrôle ;
- Carottages dans le mur séparant les ailes P2 et P3 pour cheminement des réseaux aérauliques ;
- Ouvertures dans la toiture pour passage des réseaux aérauliques ;
- Renforcements de la dalle haute pour installation des gros équipements du lot CVC en toiture.

2 ZONE MOYENS D'ESSAIS

Dans la zone « moyens d'essais », nous prévoyons les travaux de gros-œuvre suivants :

- - Démolition et reconstruction du dallage ;
- - Création d'ouvertures dans le mur extérieur pour mise en place de 2 murs fusibles permettant l'acheminement des équipements et d'une porte d'accès au sas équipements à tester
- - Création d'un radier pour installation de la cuve d'azote liquide
- - Création d'une plateforme pour installation des équipements périphériques du pot vibrant. Les zones impactées seront la terrasse, la zone dédiée au R+3, la zone dédiée au niveau du parking ainsi que la zone dédiée au niveau du parking couvert.

(Voir plans)

2. PROGRAMME / PERIMETRE DE REPERAGE

Le programme de repérage établi par l'opérateur est basé sur les composants de la construction de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre.

Le périmètre de repérage est le suivant :

Selon programme de travaux :

Bâtiment P :

Toiture P2 au R+4

R+3 : P3 305, P2 304, P2 Labos attenants

R-1 Niveau parking : Salle P2 P12, Local Tech ménage, Reserve, Local Tech Elec

Ext Niveau parking : sol et mur adjacent au mur P2 salle P2 P12 / Sous face du plancher haut entre mur et point accès camion.

II. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent « Pré-rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante », **il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

Localisation	Matériau ou produit
R+3 - P2 304	Colle de plinthes
R+3 - P2 SAS	Colle de plinthes
R+3 - P2 box 1	Colle de plinthes
R+3 - P2 Dgt ext	Colle de plinthes
R+3 - P2 SAS	Mur Box/Salle Blanche enduit plâtre et peinture
R+3 - P2 box 1	Mur Box/Salle Blanche enduit plâtre et peinture
R+3 - P2 box 2	Mur Box/Salle Blanche enduit plâtre et peinture
R+3 - P2 Dgt ext	Mur Box/Salle Blanche enduit plâtre et peinture
R+3 - P3 305	Poteau Enduit à base de plâtre peinture
R+3 - P2 304	Poteau Enduit à base de plâtre peinture
	Ecoinçon Enduit à base de plâtre peinture
R+3 - P2 box 2	Ecoinçon Enduit à base de plâtre peinture
R+3 - P2 Dgt ext	Ecoinçon Enduit à base de plâtre peinture
R+3 - P3 305	allege béton Enduit à base de plâtre peinture
R+3 - P2 304	allege béton Enduit à base de plâtre peinture
R+3 - P2 box 2	allege béton Enduit à base de plâtre peinture
R+3 - P2 Dgt ext	allege béton Enduit à base de plâtre peinture
R+3 - P2 304	mur perimetrique Enduit à base de plâtre peinture
R+3 - P2 box 2	mur perimetrique Enduit à base de plâtre peinture
R+3 - P2 304	plafond Enduit à base de plâtre peinture
R+3 - P2 SAS	plafond Enduit à base de plâtre peinture
R+3 - P2 box 1	plafond Enduit à base de plâtre peinture
R+3 - P2 box 2	plafond Enduit à base de plâtre peinture
R+3 - P2 Local Stock	plafond Enduit à base de plâtre peinture
R+3 - P2 Dgt	plafond Enduit à base de plâtre peinture
R+3 - P2 Salle 1	plafond Enduit à base de plâtre peinture
R+3 - P2 Salle 2	plafond Enduit à base de plâtre peinture
R+3 - P2 Salle 3	plafond Enduit à base de plâtre peinture
R+3 - P2 Dgt ext	plafond Enduit à base de plâtre peinture
R+3 - P2 304	poutrelle Enduit à base de plâtre peinture
R+3 - P2 SAS	poutrelle Enduit à base de plâtre peinture
R+3 - P2 box 1	poutrelle Enduit à base de plâtre peinture
R+3 - P2 box 2	poutrelle Enduit à base de plâtre peinture
R+3 - P2 Local Stock	poutrelle Enduit à base de plâtre peinture
R+3 - P2 Dgt	poutrelle Enduit à base de plâtre peinture
R+3 - P2 Salle 1	poutrelle Enduit à base de plâtre peinture
R+3 - P2 Salle 2	poutrelle Enduit à base de plâtre peinture
R+3 - P2 Salle 3	poutrelle Enduit à base de plâtre peinture
R+3 - P2 Dgt ext	poutrelle Enduit à base de plâtre peinture
R-1 - parking ext	poutre enduit à base de ciment lissé

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante.

Liste des enrobés contenant de l'amiante ou des HAP :

Carotte	Localisation	Conclusion HAP	Conclusion Amiante	Conclusion HCT
Néant	-			

Il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir des HAP : à la demande du DO il n'a pas été réalisé d'analyse HAP sur ces matériaux.

III. OBJET DE LA MISSION

Le présent rapport est destiné à constituer le rapport de **repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis**, avec caractérisation des enrobés bitumineux de voiries aux abords du bâtiment (recherche d'amiante et/ou d'HAP).

La mission confiée par le donneur d'ordre à SOCOTEC est réalisée dans le respect de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis et le présent rapport comporte :

1. L'identification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmètre (programme détaillé des travaux projetés par le donneur d'ordre) ;
2. L'identification complète de l'immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
3. Le programme et le périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage ;
4. L'identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l'immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n'est pas le propriétaire) ;
5. La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
7. La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d'eux la présence ou l'absence d'amiante et le ou les critères ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d'amiante, l'estimation de la quantité ;
8. La signature et le visa de l'opérateur ayant réalisé le repérage ;
9. L'obligation faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation, de mise à jour du document de traçabilité et de la transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;
10. En annexes : plan et croquis de l'immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l'utilisation d'outil de mesure, des prélèvements d'échantillon et des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés ; rapports d'essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Le programme de repérage établi par l'opérateur est basé sur les composants de la construction de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre.

Une recherche de la teneur en HAP dans les enrobés bitumineux de voiries aux abords du bâtiment a pu être réalisé dans le cadre de cette mission (selon la demande contractuelle du donneur d'ordre), afin de déterminer la possibilité soit de les recycler à chaud ou à froid, soit de les déposer en centre de stockage de déchets adapté en fonction de leur teneur (cf chapitre VII).

Rappel réglementaire et normatif:

- L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés
- Article R4412-97 du code du travail
- Décret n°2017-899 du 9 Mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations.
- Arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis
- Norme NF X 46-020 : version Aout 2017

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE

Activité principale de l'immeuble : Enseignements supérieur/Recherche

Date de construction : Date du permis de construire non connue

2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES

Niveaux	Locaux
Extérieur	toiture R+4
R+3	P3 305
R+3	P2 304
R+3	P2 SAS
R+3	P2 box 1
R+3	P2 box 2
R+3	P2 Local Stock
R+3	P2 Dgt
R+3	P2 Salle 1
R+3	P2 Salle 2
R+3	P2 Salle 3
R+3	P2 Dgt ext
R -1	salle P2 P12
R-1	Local tech elec
R-1	Reserve
R-1	Local tech menage
R-1	parking ext

IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

1. PRESTATIONS REALISEES

- ☒ Entretien préalable, échange avec le donneur d'ordre sur l'organisation et les moyens nécessaires, recueil des informations relatives à l'immeuble bâti,
- ☒ Analyse de la documentation fournie par le donneur d'ordre
- ☒ Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l'amiante concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.
- ☒ Détermination des ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrages) et d'une stratégie de prélèvement. Cette étape est suivie de sondage et investigations approfondies.
- ☒ Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC
Laboratoire(s) d'analyse : ITGA Lille (Cofrac : 1-5971)
- ☒ Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.
- ☒ Rédaction du présent Pré-Rapport du 27/01/2026 de la mission, des annexes, croquis.

2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) :

> Sans accompagnateur

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	X	-	-
Vide sanitaire accessible et visitable			X
Combles accessibles et visitables			X
Toiture accessible et visitable	X		
Bâtiment vide d'occupants		X	
Bâtiment vide de mobiliers		X	
Equipements en fonctionnement	X		

Parties non visitées, devant faire l'objet d'investigations approfondies après mise en œuvre de moyens par le donneur d'ordre :

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante.

Localisation	Parties du local	Raison	Moyens à mettre en œuvre
R+3 - P2 Dgt ext	Clapet coupe feu	Impossibilité d'investigation approfondie non destructive faisant perdre sa fonction sécuritaire	Investigations approfondies à prévoir avant le démarrage des travaux après purge du local
R+3 - P2 Dgt ext	dans trémie : sous face de plancher haut	Inaccessible en raison de l'encombrement	Investigations approfondies à prévoir avant le démarrage des travaux après enlèvement des objets encombrants
R-1 - Local tech menage	clapet coupe feu	Impossibilité d'investigation approfondie non destructive (date de manufacture non visible)	Investigations approfondies à prévoir avant le démarrage des travaux après évacuation des locaux
R+3 - P2 Local Stock, R+3 - P2 Salle 1, R+3 - P2 Salle 2, R+3 - P2 Salle 3	Colle de plinthe - Non visible derriere les parois des labos	Inaccessible en raison de l'aménagement des salles de labo	Investigations approfondies à prévoir avant le démarrage des travaux après évacuation des locaux et après démontage d'un ou plusieurs châssis par une entreprise spécialisée.

Recontacter Socotec pour des investigations supplémentaires après mise en œuvre des moyens décrits ci-dessus

Autres informations sur le déroulement de la mission :

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

Remarques :

Afin de caractériser la situation amiante de la **ZPSO-011, Colle de plinthe**, plusieurs analyses ont été diligentées. **Les résultats de ces analyses, effectuées sur des matériaux d'aspect similaire, sont hétérogènes.** Le prélèvement P022 revient amianté et les prélèvements P021 et P055 non amiantés. De par cette disparité de résultats, portant sur des matériaux similaires, **en l'absence d'analyses complémentaires, le donneur d'ordre devra considérer l'ensemble de cette ZPSO comme amiantée.** Si besoin, recontacter SOCOTEC pour ces analyses complémentaires.

Afin de caractériser la situation amiante de la **ZPSO-018, Ecoinçon Enduit à base de plâtre peinture**, plusieurs analyses ont été diligentées. **Les résultats de ces analyses, effectuées sur des matériaux d'aspect similaire, sont hétérogènes.** Le prélèvement P043 revient amianté et le prélèvement P032 non amianté. De par cette disparité de résultats, portant sur des matériaux similaires, **en l'absence d'analyses complémentaires, le donneur d'ordre devra considérer l'ensemble de cette ZPSO comme amiantée.** Si besoin, recontacter SOCOTEC pour ces analyses complémentaires.

Afin de caractériser la situation amiante de la **ZPSO-021, mur perimetrique Enduit à base de plâtre peinture**, plusieurs analyses ont été diligentées. **Les résultats de ces analyses, effectuées sur des matériaux d'aspect similaire, sont hétérogènes.** Le prélèvement P058 revient amianté et les prélèvements P035 et P046 non amiantés. De par cette disparité de résultats, portant sur des matériaux similaires, **en l'absence d'analyses complémentaires, le donneur d'ordre devra considérer l'ensemble de cette ZPSO comme amiantée.** Si besoin, recontacter SOCOTEC pour ces analyses complémentaires.

Afin de caractériser la situation amiante de la **ZPSO-052, poutre enduit à base de ciment lissé**, plusieurs analyses ont été diligentées. **Les résultats de ces analyses, effectuées sur des matériaux d'aspect similaire, sont hétérogènes.** Le prélèvement P098 revient amianté et le prélèvement P099 non amianté. De par cette disparité de résultats, portant sur des matériaux similaires, **en l'absence d'analyses complémentaires, le donneur d'ordre devra considérer l'ensemble de cette ZPSO comme amiantée.** Si besoin, recontacter SOCOTEC pour ces analyses complémentaires.

Précision au sujet de la **ZPSO-054 Dalle Béton** :

A réception des échantillons par le laboratoire ITGA, nous avons été informés par mail du 13/01/2026 que les prélèvements P100 et P102 que nous avons identifiés comme « enrobés bitumineux teinté beige » sont en fait un matériau type Béton. Il a été procédé à une analyse de matériaux du bâti.

Extrait du mail : « Nous avons bien reçu votre commande 2512CIDMA_-BI14920000000029_UPEC_Labo_2836 et vous en remercions.

Les P100 et P102 n'entrent pas dans la catégorie des agrégats d'enrobés bitumineux, il s'agit de matériaux gris hétérogènes (type béton).

Nous pouvons procéder à une analyse via le process des matériaux du bâti. »

Occupation des locaux : Occupé

4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUE A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	-
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	-
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	-

Observations :

Néant

5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION

Les plans des parties d'immeuble concernées par la mission sont les suivants.

Etage	Intitulé du plan
UPEC PARIS XIII 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL R+4 toiture	plan de prélèvement
UPEC PARIS XIII 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL R+3	plan de prélèvement 1/2
UPEC PARIS XIII 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL R+3	plan de prélèvement 2/2
UPEC PARIS XIII 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL R-1	plan de prélèvement
UPEC PARIS XIII 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL R-1 Ext Niveau parking	plan de prélèvement
UPEC PARIS XIII 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL R+3	plan de repérage Plafond
UPEC PARIS XIII 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL R+3	Plan de repérage parois verticales
UPEC PARIS XIII 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL R-1 Ext Niveau parking	plan de repérage

V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.

Successivement sont présentés :

- > Les composants contenant de l'amiante (§ V.1),
- > Les composants repérés sans amiante (§V.2)
- > Les composants pour lesquels l'analyse en laboratoire nécessaire pour identifier l'amiante n'a pas encore été effectuée (§ V.3)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou produits concernés ou de ceux les recouvrant où les protégeant.

En colonnes 1 et 5 des tableaux, figurent les numéros d'identification du composant et/ou du prélèvement : ceux-ci sont repris sur le(s) PV d'analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

1. LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)	Quantité*2
ZPSO-011-A	R+3 - P2 304; R+3 - P2 SAS; R+3 - P2 box 1; R+3 - P2 Dgt ext	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de plinthes	Colle de plinthes	P022 (R+3 - P2 304)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	50ml
ZPSO-012	R+3 - P2 SAS; R+3 - P2 box 1; R+3 - P2 box 2; R+3 - P2 Dgt ext	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Mur Box/Salle Blanche enduit plâtre et peinture	P057 (R+3 - P2 box 2) P059 (R+3 - P2 Dgt ext)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	15m2
ZPSO-017	R+3 - P3 305; R+3 - P2 304	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Poteau Enduit à base de plâtre peinture	P031 (R+3 - P3 305)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	10m2
ZPSO-018-A	R+3 - P2 304; R+3 - P2 box 2; R+3 - P2 Dgt ext	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Ecoinçon Enduit à base de plâtre peinture	P043 (R+3 - P2 Dgt ext)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	5m2
ZPSO-019	R+3 - P3 305; R+3 - P2 304; R+3 - P2 box 2; R+3 - P2 Dgt ext	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	allege béton Enduit à base de plâtre peinture	P033 (R+3 - P3 305) P044 (R+3 - P2 Dgt ext)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	12m2
ZPSO-021-A	R+3 - P2 304; R+3 - P2 box 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	mur perimetrique Enduit à base de plâtre peinture	P058 (R+3 - P2 box 2)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-022	R+3 - P2 304; R+3 - P2 SAS; R+3 - P2 box 1; R+3 - P2 box 2; R+3 - P2 Local Stock; R+3 - P2 Dgt; R+3 - P2 Salle 1; R+3 - P2 Salle 2; R+3 - P2 Salle 3; R+3 - P2 Dgt ext	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	plafond Enduit à base de plâtre peinture	P036 (R+3 - P2 304) P047 (R+3 - P2 Dgt ext)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-024	R+3 - P2 304; R+3 - P2 SAS; R+3 - P2 box 1; R+3 - P2 box 2; R+3 - P2 Local Stock; R+3 - P2 Dgt; R+3 - P2 Salle 1; R+3 - P2 Salle 2; R+3 - P2 Salle 3; R+3 - P2 Dgt ext	4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	poutrelle Enduit à base de plâtre peinture	P038 (R+3 - P2 304) P048 (R+3 - P2 Dgt ext)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-052-A	R-1 - parking ext	4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes - Couche1: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	poutre enduit à base de ciment lissé	P098 (R-1 - parking ext)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

*1 : N° Composant = N° ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage)

*2 : La quantité indiquée est une estimation et ne peut constituer à elle seule une base de travail pour l'intervention et/ou le retrait du composant. La valeur de la quantité est exprimée selon l'accord avec le donneur d'ordre au préalable (par unité, par surface, par linéaire, par masse ou par volume). En l'absence d'indication du donneur d'ordre, la valeur sera déterminée au choix de l'opérateur de repérage.

2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
ZPSO-001	Extérieur - toiture R+4	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse - Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	P001 (Extérieur - toiture R+4) P004 (Extérieur - toiture R+4)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-002	Extérieur - toiture R+4	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse - Isolant	isolant	P002 (Extérieur - toiture R+4) P005 (Extérieur - toiture R+4)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-003	Extérieur - toiture R+4	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse - Partie plane : pare vapeur	Partie plane : pare vapeur	P003 (Extérieur - toiture R+4) P006 (Extérieur - toiture R+4)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-004	Extérieur - toiture R+4	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse - Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	édicule Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	P007 (Extérieur - toiture R+4) P010 (Extérieur - toiture R+4)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-005	Extérieur - toiture R+4	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse - isolant	édicule isolant	P008 (Extérieur - toiture R+4) P011 (Extérieur - toiture R+4)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-006	Extérieur - toiture R+4	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse - Partie plane : pare vapeur	édicule Partie plane : pare vapeur	P009 (Extérieur - toiture R+4) P012 (Extérieur - toiture R+4)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-007	Extérieur - toiture R+4	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse - Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	P013 (Extérieur - toiture R+4) P014 (Extérieur - toiture R+4)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-008	R+3 - P3 305; R+3 - P2 304; R+3 - P2 SAS; R+3 - P2 box 1; R+3 - P2 box 2; R+3 - P2 Local Stock; R+3 - P2 Dgt; R+3 - P2 Salle 1; R+3 - P2 Salle 2; R+3 - P2 Salle 3; R+3 - P2 Dgt ext	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage	Ragréage	P015 (R+3 - P3 305) P016 (R+3 - P2 304) P039 (R+3 - P2 Dgt ext)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-009	R+3 - P3 305; R+3 - P2 304; R+3 - P2 SAS; R+3 - P2 box 1; R+3 - P2 box 2; R+3 - P2 Local Stock; R+3 - P2 Dgt; R+3 - P2 Salle 1; R+3 - P2 Salle 2; R+3 - P2 Salle 3; R+3 - P2 Dgt ext	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage	P017 (R+3 - P3 305) P018 (R+3 - P2 304) P040 (R+3 - P2 Dgt ext)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-010	R+3 - P3 305; R+3 - P2 304; R+3 - P2 SAS; R+3 - P2 box 1; R+3 - P2 box 2; R+3 - P2 Local Stock; R+3 - P2 Dgt; R+3 - P2 Salle 1; R+3 - P2 Salle 2; R+3 - P2 Salle 3; R+3 - P2 Dgt ext	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Joint de carrelage	Joint de carrelage	P019 (R+3 - P3 305) P020 (R+3 - P2 304) P041 (R+3 - P2 Dgt ext)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
ZPSO-011-NA	R+3 - P3 305; R+3 - P2 box 2	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de plinthes	Colle de plinthes	P021 (R+3 - P3 305) P055 (R+3 - P2 box 2)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-012-NA	R+3 - P3 305; R+3 - P2 304	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Mur refend enduit plâtre et peinture	P023 (R+3 - P3 305) P025 (R+3 - P2 304)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-013	R+3 - P3 305	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Mur parpaing enduit plâtre et peinture	P024 (R+3 - P3 305)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-014	R+3 - P3 305	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Joint de dilatation et d'assemblage	Joint de dilatation et d'assemblage	P026 (R+3 - P3 305) P027 (R+3 - P3 305)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-015	R+3 - P3 305	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Joint de dilatation	Joint de dilatation polyester + colle	P028 (R+3 - P3 305)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-016	R+3 - P3 305; R+3 - P2 304	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Voile béton Enduit à base de ciment peinture	P029 (R+3 - P3 305) P030 (R+3 - P2 304)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-018-NA	R+3 - P3 305	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Ecoinçon Enduit à base de plâtre peinture	P032 (R+3 - P3 305)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-020	R+3 - P3 305; R+3 - P2 304; R+3 - P2 box 2; R+3 - P2 Dgt ext	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	P034 (R+3 - P3 305) P045 (R+3 - P2 Dgt ext)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-021-NA	R+3 - P3 305; R+3 - P2 Dgt ext	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	mur perimetrique Enduit à base de plâtre peinture	P035 (R+3 - P3 305) P046 (R+3 - P2 Dgt ext)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-023	R+3 - P2 304; R+3 - P2 SAS; R+3 - P2 box 1; R+3 - P2 box 2; R+3 - P2 Local Stock; R+3 - P2 Dgt; R+3 - P2 Salle 1; R+3 - P2 Salle 2; R+3 - P2 Salle 3; R+3 - P2 Dgt ext	4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	poutre Enduit à base de plâtre peinture	P037 (R+3 - P2 304)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-025	R+3 - P2 Local Stock; R+3 - P2 Dgt; R+3 - P2 Salle 1; R+3 - P2 Salle 2; R+3 - P2 Salle 3; R+3 - P2 Dgt ext	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Couche1: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) + Couche2: Enveloppe (bande tissée enduite ou non)	Couche1: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) + Couche2: Enveloppe (bande tissée enduite ou non)	P042 (R+3 - P2 Dgt ext)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-026	R+3 - P2 Local Stock; R+3 - P2 Dgt; R+3 - P2 Salle 1; R+3 - P2 Salle 2; R+3 - P2 Salle 3	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple	Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple	P049 (R+3 - P2 Dgt) P052 (R+3 - P2 Salle 2)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
ZPSO-027	R+3 - P2 Local Stock; R+3 - P2 Dgt; R+3 - P2 Salle 1; R+3 - P2 Salle 2; R+3 - P2 Salle 3	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage	Ragréage	P050 (R+3 - P2 Dgt) P053 (R+3 - P2 Salle 2)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-028	R+3 - P2 Local Stock; R+3 - P2 Dgt; R+3 - P2 Salle 1; R+3 - P2 Salle 2; R+3 - P2 Salle 3	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse	Colle non bitumineuse	P051 (R+3 - P2 Dgt) P054 (R+3 - P2 Salle 2)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-029	R+3 - P2 SAS; R+3 - P2 box 1; R+3 - P2 box 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	cloison platre Enduit peinture	P056 (R+3 - P2 box 2)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-030	R -1 - salle P2 P12	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	cloison platre enduit plâtre toile de verre peinte	P060 (R -1 - salle P2 P12) P061 (R -1 - salle P2 P12)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-031	R -1 - salle P2 P12	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - dallage + peinture blanche	dallage + peinture blanche	P062 (R -1 - salle P2 P12) P063 (R -1 - salle P2 P12)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-032	R -1 - salle P2 P12	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage	Ragréage rose	P064 (R -1 - salle P2 P12) P065 (R -1 - salle P2 P12)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-033	R -1 - salle P2 P12	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse	Colle non bitumineuse	P066 (R -1 - salle P2 P12) P067 (R -1 - salle P2 P12)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-034	R -1 - salle P2 P12	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot	P068 (R -1 - salle P2 P12) P069 (R -1 - salle P2 P12)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-035	R -1 - salle P2 P12	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	plafond Enduit à base de plâtre peinture	P070 (R -1 - salle P2 P12)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-036	R -1 - salle P2 P12	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	Panneaux et plaques Amstrong		Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)
ZPSO-037	R -1 - salle P2 P12; R-1 - Local tech elec; R-1 - Reserve; R-1 - Local tech menage	4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	poutre Enduit à base de plâtre peinture	P071 (R -1 - salle P2 P12) P080 (R-1 - Local tech elec)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-038	R -1 - salle P2 P12; R-1 - Local tech elec; R-1 - Reserve; R-1 - Local tech menage	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Joint entre éléments	Joint entre éléments caisson inox	P072 (R -1 - salle P2 P12) P087 (R-1 - Local tech menage)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-039	R -1 - salle P2 P12	4 - Plafonds et faux plafonds - Gains et coffres horizontaux - Bandes calicot	Bandes calicot	P073 (R -1 - salle P2 P12) P074 (R -1 - salle P2 P12)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-040	R-1 - Local tech elec; R-1 - Reserve; R-1 - Local tech menage	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol	Dalle de sol	P075 (R-1 - Local tech elec) P082 (R-1 - Local tech menage)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
ZPSO-041	R-1 - Local tech elec; R-1 - Reserve; R-1 - Local tech menage	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage	Ragréage	P076 (R-1 - Local tech elec) P083 (R-1 - Local tech menage)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-042	R-1 - Local tech elec; R-1 - Reserve; R-1 - Local tech menage	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	cloison platre Enduit à base de plâtre peinture	P077 (R-1 - Local tech elec)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-043	R-1 - Local tech elec; R-1 - Reserve; R-1 - Local tech menage	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	mur parpaing Enduit à base de plâtre peinture	P078 (R-1 - Local tech elec) P085 (R-1 - Local tech menage)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-044	R-1 - Local tech elec; R-1 - Reserve; R-1 - Local tech menage	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	poteau Enduit à base de plâtre peinture	P079 (R-1 - Local tech elec) P084 (R-1 - Local tech menage)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-045	R-1 - Local tech elec; R-1 - Reserve; R-1 - Local tech menage	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Mastic	Mastic gris	P081 (R-1 - Local tech elec) P086 (R-1 - Local tech menage)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-046	R-1 - Local tech elec; R-1 - Reserve; R-1 - Local tech menage	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Enduit de rebouchage des plaques de plâtre	Enduit de rebouchage des plaques de plâtre	P088 (R-1 - Local tech menage) P089 (R-1 - Local tech menage)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-047	R-1 - parking ext	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	P090 (R-1 - parking ext) P091 (R-1 - parking ext)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-048	R-1 - parking ext	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	poutre Enduit extérieur projeté	P092 (R-1 - parking ext) P093 (R-1 - parking ext)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-049	R-1 - parking ext	8 - Équipements divers et accessoires : caisson ventilation - tampon antivibratile	tampon antivibratile	P094 (R-1 - parking ext)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-050	R-1 - parking ext	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Ruban tissé entre élément de ventilation	Ruban tissé entre élément de ventilation	P095 (R-1 - parking ext)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-051	R-1 - parking ext	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	plafond Enduit à base de ciment lissé	P096 (R-1 - parking ext) P097 (R-1 - parking ext)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-052-NA	R-1 - parking ext	4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes - Couche1:	poutre enduit à base de ciment lissé	P099 (R-1 - parking ext)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
		Enduit à base de ciment lissé ou taloché			
ZPSO-053	R-1 - parking ext	10 - Aménagements, voiries et réseaux divers - Voiries - Couche1: Enrobé bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume)	Enrobé bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume) sous couche noire	P101 (R-1 - parking ext) P103 (R-1 - parking ext)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-054	R-1 - parking ext	10 - Aménagements, voiries et réseaux divers - Voiries - dalle beton	dalle beton	P100 (R-1 - parking ext) P102 (R-1 - parking ext)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

*1 : N° Composant = N° ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage)

3. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction concernés	Descriptif	Conclusion (justification)
Néant	-	-		

VI. DETAILS DES PRELEVEMENTS SUR ENROBES (LE CAS ECHEANT)

Liste des carottes et couches affiliées :

IDENTIFICATION DU CAROTTAGE : p101		
Localisation		
	CP / Commune : RD / Voie : PR / Position :	Précision : Coordonnées Géo X : Coordonnées Géo Y :
Caractéristique du carottage		
	Date : 06/01/2026 Epaisseur totale : 5 cm	Epaisseur des couches : Couche 01 sous revêtement beige
	Photo d'ensemble 	Photo de la Carotte 
Commentaires : Sans objet		
Référence de la couche	Analyse amiante Conclusion	Analyse HAP Conclusion
Couche 01	Oui Amiante non détecté	Non analysé

IDENTIFICATION DU CAROTTAGE : P103		
Localisation		
	CP / Commune : RD / Voie : PR / Position :	Précision : Coordonnées Géo X : Coordonnées Géo Y :
Caractéristique du carottage		
	Date : 06/01/2026 Epaisseur totale :	Epaisseur des couches : Couche 01 sous revêtement beige
	Photo d'ensemble 	Photo de la Carotte 
Commentaires : Sans objet		
Référence de la couche	Analyse amiante Conclusion	Analyse HAP Conclusion
Couche 01	Oui Amiante non détecté	Non analysé

VII. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE

1. CONSERVATION ET TRANSMISSION DE CE RAPPORT

Conformément aux exigences de l'article 11 de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier amiante – parties privatives» (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier technique amiante» (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. ».

2. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer après enlèvement ou confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste A ou de la liste B situés à l'intérieur des bâtiments occupés ou fréquentés, les interventions suivantes :

- > Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
- > Mesures d'empoussièrement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé, par une personne certifiée, à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois ans. Ces interventions sont rendues obligatoires par l'article R.1334-29-3 du code de la Santé Publique.

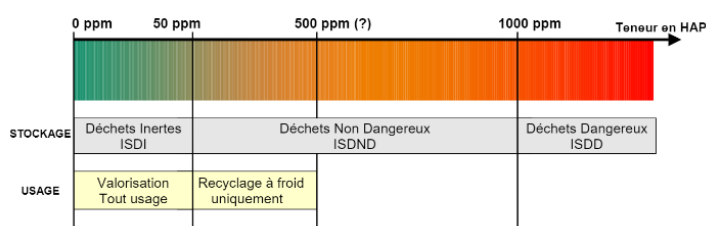
3. TENEUR EN HAP DANS LES ENROBES BITUMINEUX DE VOIRIES

Le goudron et dérivés houillers présents dans les enrobés bitumineux de voiries peuvent contenir des Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP), substances classées CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique).

Le suivi des HAP est demandé par le Code du Travail dans le cadre du risque chimique et la Directive n° 2008/98/CE du 19/11/08 modifiée relative aux déchets (Code de l'Environnement).

Les fortes teneurs en HAP limite la réutilisation des agrégats d'enrobés en recyclage à chaud dans des enrobés, et conditionne le type de centre de stockage de déchets (la valeur de référence pour le classement en déchet porte sur la somme des 16 HAP) :

- Teneur en HAP inférieure à 50 mg/kg : Recyclage à froid et à chaud possible.
- Teneur en HAP comprise entre 50 et 500 mg/kg : Recyclage à froid uniquement possible
- Teneur en HAP supérieure à 500 mg/kg : Recyclage interdit. Envoi des déchets dans un centre de stockage approprié.



Seuil de 500 ppm en HAP = limite du recyclage à froid : sans réchauffage ni chauffage des agrégats d'enrobés

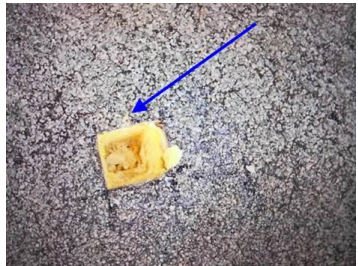
Source : CEREMA – SYMEED – Rencontre technique du 26/02/2015

ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION

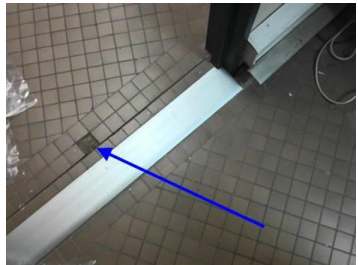
1. PRELEVEMENTS

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO-001 <u>Description:</u> Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	Extérieur - toiture R+4	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	05/01/2026	Absence d'amiante	
P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO-002 <u>Description:</u> isolant	Extérieur - toiture R+4	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	05/01/2026	Absence d'amiante	
P003	<u>Identifiant:</u> ZPSO-003 <u>Description:</u> Partie plane : pare vapeur	Extérieur - toiture R+4	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	05/01/2026	Absence d'amiante	

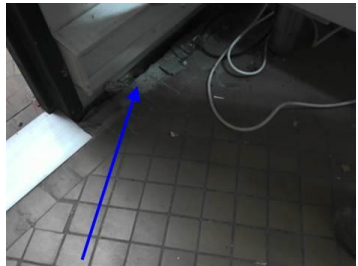
N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P004	<u>Identifiant:</u> ZPSO-001 <u>Description:</u> Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	Extérieur - toiture R+4	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	05/01/2026	Absence d'amiante	
P005	<u>Identifiant:</u> ZPSO-002 <u>Description:</u> isolant	Extérieur - toiture R+4	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	05/01/2026	Absence d'amiante	
P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO-003 <u>Description:</u> Partie plane : pare vapeur	Extérieur - toiture R+4	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	05/01/2026	Absence d'amiante	
P007	<u>Identifiant:</u> ZPSO-004 <u>Description:</u> édicule Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	Extérieur - toiture R+4	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	05/01/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P008	Identifiant: ZPSO-005 Description: édicule isolant	Extérieur - toiture R+4	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	05/01/2026	Absence d'amiante	
P009	Identifiant: ZPSO-006 Description: edicule Partie plane : pare vapeur	Extérieur - toiture R+4	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	05/01/2026	Absence d'amiante	
P010	Identifiant: ZPSO-004 Description: édicule Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	Extérieur - toiture R+4	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	05/01/2026	Absence d'amiante	
P011	Identifiant: ZPSO-005 Description: édicule isolant	Extérieur - toiture R+4	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	05/01/2026	Absence d'amiante	

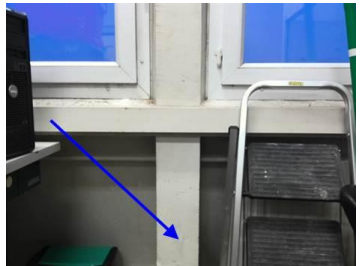
N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO-006 <u>Description:</u> edicule Partie plane : pare vapeur	Extérieur - toiture R+4	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	05/01/2026	Absence d'amiante	
P013	<u>Identifiant:</u> ZPSO-007 <u>Description:</u> Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	Extérieur - toiture R+4	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	05/01/2026	Absence d'amiante	
P014	<u>Identifiant:</u> ZPSO-007 <u>Description:</u> Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	Extérieur - toiture R+4	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	05/01/2026	Absence d'amiante	
P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO-008 <u>Description:</u> Ragréage	R+3 - P3 305	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	05/01/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P016	Identifiant: ZPSO-008 Description: Ragréage	R+3 - P2 304	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	05/01/2026	Absence d'amiante	
P017	Identifiant: ZPSO-009 Description: Colle de carrelage	R+3 - P3 305	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	05/01/2026	Absence d'amiante	
P018	Identifiant: ZPSO-009 Description: Colle de carrelage	R+3 - P2 304	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	05/01/2026	Absence d'amiante	
P019	Identifiant: ZPSO-010 Description: Joint de carrelage	R+3 - P3 305	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	05/01/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P020	Identifiant: ZPSO-010 Description: Joint de carrelage	R+3 - P2 304	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	05/01/2026	Absence d'amiante	
P021	Identifiant: ZPSO-011-NA Description: Colle de plinthes	R+3 - P3 305	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	05/01/2026	Absence d'amiante	
P022	Identifiant: ZPSO-011-A Description: Colle de plinthes	R+3 - P2 304	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	05/01/2026	Présence d'amiante	
P023	Identifiant: ZPSO-012-NA Description: Mur refend enduit plâtre et peinture	R+3 - P3 305	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/01/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P024	Identifiant: ZPSO-013 Description: Mur parpaing enduit plâtre et peinture	R+3 - P3 305	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/01/2026	Absence d'amiante	
P025	Identifiant: ZPSO-012-NA Description: Mur refend enduit plâtre et peinture	R+3 - P2 304	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/01/2026	Absence d'amiante	
P026	Identifiant: ZPSO-014 Description: Joint de dilatation et d'assemblage	R+3 - P3 305	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	05/01/2026	Absence d'amiante	
P027	Identifiant: ZPSO-014 Description: Joint de dilatation et d'assemblage	R+3 - P3 305	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	05/01/2026	Absence d'amiante	

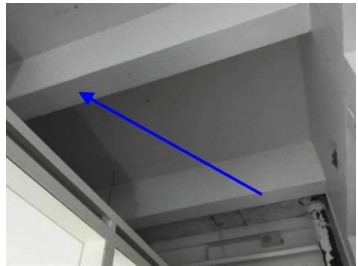
N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P028	Identifiant: ZPSO-015 Description: Joint de dilatation polyester + colle	R+3 - P3 305	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/01/2026	Absence d'amiante	
P029	Identifiant: ZPSO-016 Description: Voile béton Enduit à base de ciment peinture	R+3 - P3 305	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/01/2026	Absence d'amiante	
P030	Identifiant: ZPSO-016 Description: Voile béton Enduit à base de ciment peinture	R+3 - P2 304	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/01/2026	Absence d'amiante	
P031	Identifiant: ZPSO-017 Description: Poteau Enduit à base de plâtre peinture	R+3 - P3 305	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	05/01/2026	Présence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P032	Identifiant: ZPSO-018-NA Description: Ecoinçon Enduit à base de plâtre peinture	R+3 - P3 305	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	05/01/2026	Absence d'amiante	
P033	Identifiant: ZPSO-019 Description: allège béton Enduit à base de plâtre peinture	R+3 - P3 305	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/01/2026	Présence d'amiante	
P034	Identifiant: ZPSO-020 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	R+3 - P3 305	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	05/01/2026	Absence d'amiante	
P035	Identifiant: ZPSO-021-NA Description: mur perimetrique Enduit à base de plâtre peinture	R+3 - P3 305	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/01/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P036	Identifiant: ZPSO-022 Description: plafond Enduit à base de plâtre peinture	R+3 - P2 304	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	05/01/2026	Présence d'amiante	
P037	Identifiant: ZPSO-023 Description: poutre Enduit à base de plâtre peinture	R+3 - P2 304	4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes	05/01/2026	Absence d'amiante	
P038	Identifiant: ZPSO-024 Description: poutrelle Enduit à base de plâtre peinture	R+3 - P2 304	4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes	05/01/2026	Présence d'amiante	
P039	Identifiant: ZPSO-008 Description: Ragréage	R+3 - P2 Dgt ext	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	05/01/2026	Absence d'amiante	

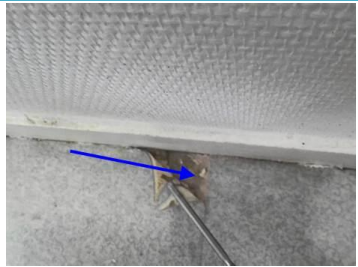
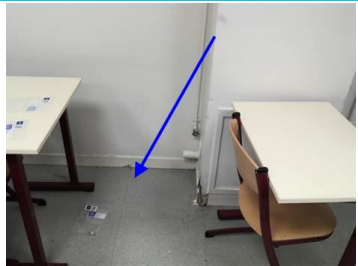
N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P040	<u>Identifiant:</u> ZPSO-009 <u>Description:</u> Colle de carrelage	R+3 - P2 Dgt ext	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	05/01/2026	Absence d'amiante	
P041	<u>Identifiant:</u> ZPSO-010 <u>Description:</u> Joint de carrelage	R+3 - P2 Dgt ext	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	05/01/2026	Absence d'amiante	
P042	<u>Identifiant:</u> ZPSO-025 <u>Description:</u> Couche1: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) + Couche2: Enveloppe (bande tissée enduite ou non)	R+3 - P2 Dgt ext	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	05/01/2026	Absence d'amiante	
P043	<u>Identifiant:</u> ZPSO-018-A <u>Description:</u> Ecoinçon Enduit à base de plâtre peinture	R+3 - P2 Dgt ext	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	05/01/2026	Présence d'amiante	

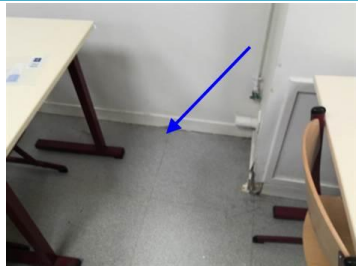
N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P044	<u>Identifiant:</u> ZPSO-019 <u>Description:</u> allège béton Enduit à base de plâtre peinture	R+3 - P2 Dgt ext	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/01/2026	Présence d'amiante	
P045	<u>Identifiant:</u> ZPSO-020 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	R+3 - P2 Dgt ext	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	05/01/2026	Absence d'amiante	
P046	<u>Identifiant:</u> ZPSO-021-NA <u>Description:</u> mur perimetrique Enduit à base de plâtre peinture	R+3 - P2 Dgt ext	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/01/2026	Absence d'amiante	
P047	<u>Identifiant:</u> ZPSO-022 <u>Description:</u> plafond Enduit à base de plâtre peinture	R+3 - P2 Dgt ext	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	05/01/2026	Présence d'amiante	

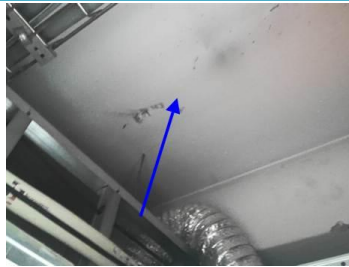
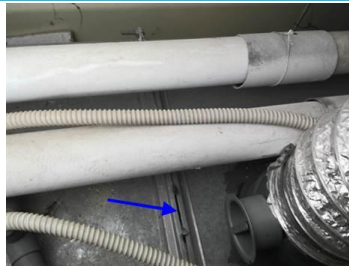
N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P048	<u>Identifiant:</u> ZPSO-024 <u>Description:</u> poutrelle Enduit à base de plâtre peinture	R+3 - P2 Dgt ext	4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes	05/01/2026	Présence d'amiante	
P049	<u>Identifiant:</u> ZPSO-026 <u>Description:</u> Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple	R+3 - P2 Dgt	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	05/01/2026	Absence d'amiante	
P050	<u>Identifiant:</u> ZPSO-027 <u>Description:</u> Ragréage	R+3 - P2 Dgt	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	05/01/2026	Absence d'amiante	
P051	<u>Identifiant:</u> ZPSO-028 <u>Description:</u> Colle non bitumineuse	R+3 - P2 Dgt	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	05/01/2026	Absence d'amiante	
P052	<u>Identifiant:</u> ZPSO-026 <u>Description:</u> Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple	R+3 - P2 Salle 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	05/01/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P053	<u>Identifiant:</u> ZPSO-027 <u>Description:</u> Ragréage	R+3 - P2 Salle 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	05/01/2026	Absence d'amiante	
P054	<u>Identifiant:</u> ZPSO-028 <u>Description:</u> Colle non bitumineuse	R+3 - P2 Salle 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	05/01/2026	Absence d'amiante	
P055	<u>Identifiant:</u> ZPSO-011-NA <u>Description:</u> Colle de plinthes	R+3 - P2 box 2	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	05/01/2026	Absence d'amiante	
P056	<u>Identifiant:</u> ZPSO-029 <u>Description:</u> cloison plâtre Enduit peinture	R+3 - P2 box 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/01/2026	Absence d'amiante	

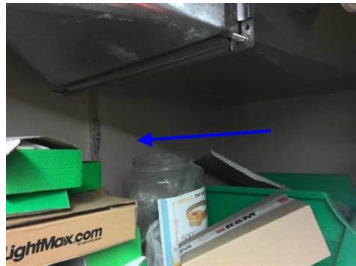
N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P057	Identifiant: ZPSO-012 Description: Mur Box/Salle Blanche enduit plâtre et peinture	R+3 - P2 box 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/01/2026	Présence d'amiante	
P058	Identifiant: ZPSO-021-A Description: mur perimetrique Enduit à base de plâtre peinture	R+3 - P2 box 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/01/2026	Présence d'amiante	
P059	Identifiant: ZPSO-012 Description: Mur Box/Salle Blanche enduit plâtre et peinture	R+3 - P2 Dgt ext	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/01/2026	Présence d'amiante	
P060	Identifiant: ZPSO-030 Description: cloison platre enduit plâtre toile de verre peinte	R -1 - salle P2 P12	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/01/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P061	<u>Identifiant:</u> ZPSO-030 <u>Description:</u> cloison plâtre enduit plâtre toile de verre peinte	R -1 - salle P2 P12	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/01/2026	Absence d'amiante	
P062	<u>Identifiant:</u> ZPSO-031 <u>Description:</u> dallage + peinture blanche	R -1 - salle P2 P12	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	05/01/2026	Absence d'amiante	
P063	<u>Identifiant:</u> ZPSO-031 <u>Description:</u> dallage + peinture blanche	R -1 - salle P2 P12	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	05/01/2026	Absence d'amiante	
P064	<u>Identifiant:</u> ZPSO-032 <u>Description:</u> Ragréage rose	R -1 - salle P2 P12	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	05/01/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P065	Identifiant: ZPSO-032 Description: Ragréage rose	R -1 - salle P2 P12	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	05/01/2026	Absence d'amiante	
P066	Identifiant: ZPSO-033 Description: Colle non bitumineuse	R -1 - salle P2 P12	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	05/01/2026	Absence d'amiante	
P067	Identifiant: ZPSO-033 Description: Colle non bitumineuse	R -1 - salle P2 P12	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	05/01/2026	Absence d'amiante	
P068	Identifiant: ZPSO-034 Description: Bandes calicot	R -1 - salle P2 P12	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	05/01/2026	Absence d'amiante	

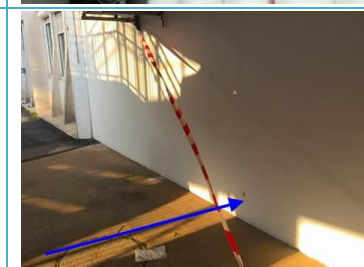
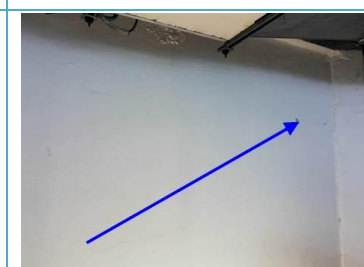
N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P069	Identifiant: ZPSO-034 Description: Bandes calicot	R -1 - salle P2 P12	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	05/01/2026	Absence d'amiante	
P070	Identifiant: ZPSO-035 Description: plafond Enduit à base de plâtre peinture	R -1 - salle P2 P12	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	05/01/2026	Absence d'amiante	
P071	Identifiant: ZPSO-037 Description: poutre Enduit à base de plâtre peinture	R -1 - salle P2 P12	4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes	05/01/2026	Absence d'amiante	
P072	Identifiant: ZPSO-038 Description: Joint entre éléments caisson inox	R -1 - salle P2 P12	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	05/01/2026	Absence d'amiante	

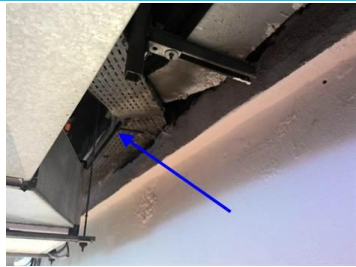
N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P073	<u>Identifiant:</u> ZPSO-039 <u>Description:</u> Bandes calicot	R -1 - salle P2 P12	4 - Plafonds et faux plafonds - Gainex et coffres horizontaux	05/01/2026	Absence d'amiante	
P074	<u>Identifiant:</u> ZPSO-039 <u>Description:</u> Bandes calicot	R -1 - salle P2 P12	4 - Plafonds et faux plafonds - Gainex et coffres horizontaux	05/01/2026	Absence d'amiante	
P075	<u>Identifiant:</u> ZPSO-040 <u>Description:</u> Dalle de sol	R-1 - Local tech elec	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	05/01/2026	Absence d'amiante	
P076	<u>Identifiant:</u> ZPSO-041 <u>Description:</u> Ragrée	R-1 - Local tech elec	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	05/01/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P077	Identifiant: ZPSO-042 Description: cloison plâtre Enduit à base de plâtre peinture	R-1 - Local tech elec	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/01/2026	Absence d'amiante	
P078	Identifiant: ZPSO-043 Description: mur parpaing Enduit à base de plâtre peinture	R-1 - Local tech elec	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/01/2026	Absence d'amiante	
P079	Identifiant: ZPSO-044 Description: poteau Enduit à base de plâtre peinture	R-1 - Local tech elec	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	05/01/2026	Absence d'amiante	
P080	Identifiant: ZPSO-037 Description: poutre Enduit à base de plâtre peinture	R-1 - Local tech elec	4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes	05/01/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P081	Identifiant: ZPSO-045 Description: Mastic gris	R-1 - Local tech elec	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	05/01/2026	Absence d'amiante	
P082	Identifiant: ZPSO-040 Description: Dalle de sol	R-1 - Local tech menage	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	05/01/2026	Absence d'amiante	
P083	Identifiant: ZPSO-041 Description: Ragréage	R-1 - Local tech menage	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	05/01/2026	Absence d'amiante	
P084	Identifiant: ZPSO-044 Description: poteau Enduit à base de plâtre peinture	R-1 - Local tech menage	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	05/01/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P085	<u>Identifiant:</u> ZPSO-043 <u>Description:</u> mur parpaing Enduit à base de plâtre peinture	R-1 - Local tech menage	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/01/2026	Absence d'amiante	
P086	<u>Identifiant:</u> ZPSO-045 <u>Description:</u> Mastic gris	R-1 - Local tech menage	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	05/01/2026	Absence d'amiante	
P087	<u>Identifiant:</u> ZPSO-038 <u>Description:</u> Joint entre éléments caisson inox	R-1 - Local tech menage	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	05/01/2026	Absence d'amiante	
P088	<u>Identifiant:</u> ZPSO-046 <u>Description:</u> Enduit de rebouchage des plaques de plâtre	R-1 - Local tech menage	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	05/01/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P089	Identifiant: ZPSO-046 Description: Enduit de rebouchage des plaques de plâtre	R-1 - Local tech menage	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	05/01/2026	Absence d'amiante	
P090	Identifiant: ZPSO-047 Description: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	R-1 - parking ext	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	05/01/2026	Absence d'amiante	
P091	Identifiant: ZPSO-047 Description: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	R-1 - parking ext	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	05/01/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P092	Identifiant: ZPSO-048 Description: poutre Enduit extérieur projeté	R-1 - parking ext	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	05/01/2026	Absence d'amiante	
P093	Identifiant: ZPSO-048 Description: poutre Enduit extérieur projeté	R-1 - parking ext	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	05/01/2026	Absence d'amiante	
P094	Identifiant: ZPSO-049 Description: tampon antivibratile	R-1 - parking ext	8 - Équipements divers et accessoires : caisson ventilation	05/01/2026	Absence d'amiante	
P095	Identifiant: ZPSO-050 Description: Ruban tissé entre élément de ventilation	R-1 - parking ext	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	05/01/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P096	Identifiant: ZPSO-051 Description: plafond Enduit à base de ciment lissé	R-1 - parking ext	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	05/01/2026	Absence d'amiante	
P097	Identifiant: ZPSO-051 Description: plafond Enduit à base de ciment lissé	R-1 - parking ext	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	05/01/2026	Absence d'amiante	
P098	Identifiant: ZPSO-052-A Description: poutre enduit à base de ciment lissé	R-1 - parking ext	4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes	05/01/2026	Présence d'amiante	
P099	Identifiant: ZPSO-052-NA Description: poutre enduit à base de ciment lissé	R-1 - parking ext	4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes	05/01/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P100	<u>Identifiant:</u> ZPSO-054 <u>Description:</u> dalle beton	R-1 - parking ext	10 - Aménagements, voiries et réseaux divers - Voiries	05/01/2026	Absence d'amiante	
P101	<u>Identifiant:</u> ZPSO-053 <u>Description:</u> Enrobé bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume) sous couche noire	R-1 - parking ext	10 - Aménagements, voiries et réseaux divers - Voiries	05/01/2026	Absence d'amiante	
P102	<u>Identifiant:</u> ZPSO-054 <u>Description:</u> dalle beton	R-1 - parking ext	10 - Aménagements, voiries et réseaux divers - Voiries	05/01/2026	Absence d'amiante	
P103	<u>Identifiant:</u> ZPSO-053 <u>Description:</u> Enrobé bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume) sous couche noire	R-1 - parking ext	10 - Aménagements, voiries et réseaux divers - Voiries	05/01/2026	Absence d'amiante	

2. COMPOSANTS

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-001	Extérieur - toiture R+4	Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-002	Extérieur - toiture R+4	isolant	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-003	Extérieur - toiture R+4	Partie plane : pare vapeur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-004	Extérieur - toiture R+4	édicule Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-005	Extérieur - toiture R+4	édicule isolant	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-006	Extérieur - toiture R+4	edicule Partie plane : pare vapeur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-007	Extérieur - toiture R+4	Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-008	R+3 - P3 305; R+3 - P2 304; R+3 - P2 SAS; R+3 - P2 box 1; R+3 - P2 box 2; R+3 - P2 Local Stock; R+3 - P2 Dgt; R+3 - P2 Salle 1; R+3 - P2 Salle 2; R+3 - P2 Salle 3; R+3 - P2 Dgt ext	Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-009	R+3 - P3 305; R+3 - P2 304; R+3 - P2 SAS; R+3 - P2 box 1; R+3 - P2 box 2; R+3 - P2 Local Stock; R+3 - P2 Dgt; R+3 - P2 Salle 1; R+3 - P2 Salle 2; R+3 - P2 Salle 3; R+3 - P2 Dgt ext	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-010	R+3 - P3 305; R+3 - P2 304; R+3 - P2 SAS; R+3 - P2 box 1; R+3 - P2 box 2; R+3 - P2 Local Stock; R+3 - P2 Dgt; R+3 - P2 Salle 1; R+3 - P2 Salle 2; R+3 - P2 Salle 3; R+3 - P2 Dgt ext	Joint de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-011-A	R+3 - P2 304; R+3 - P2 SAS; R+3 - P2 box 1; R+3 - P2 Dgt ext	Colle de plinthes	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-011-NA	R+3 - P3 305; R+3 - P2 box 2	Colle de plinthes	Absence d'amiante	

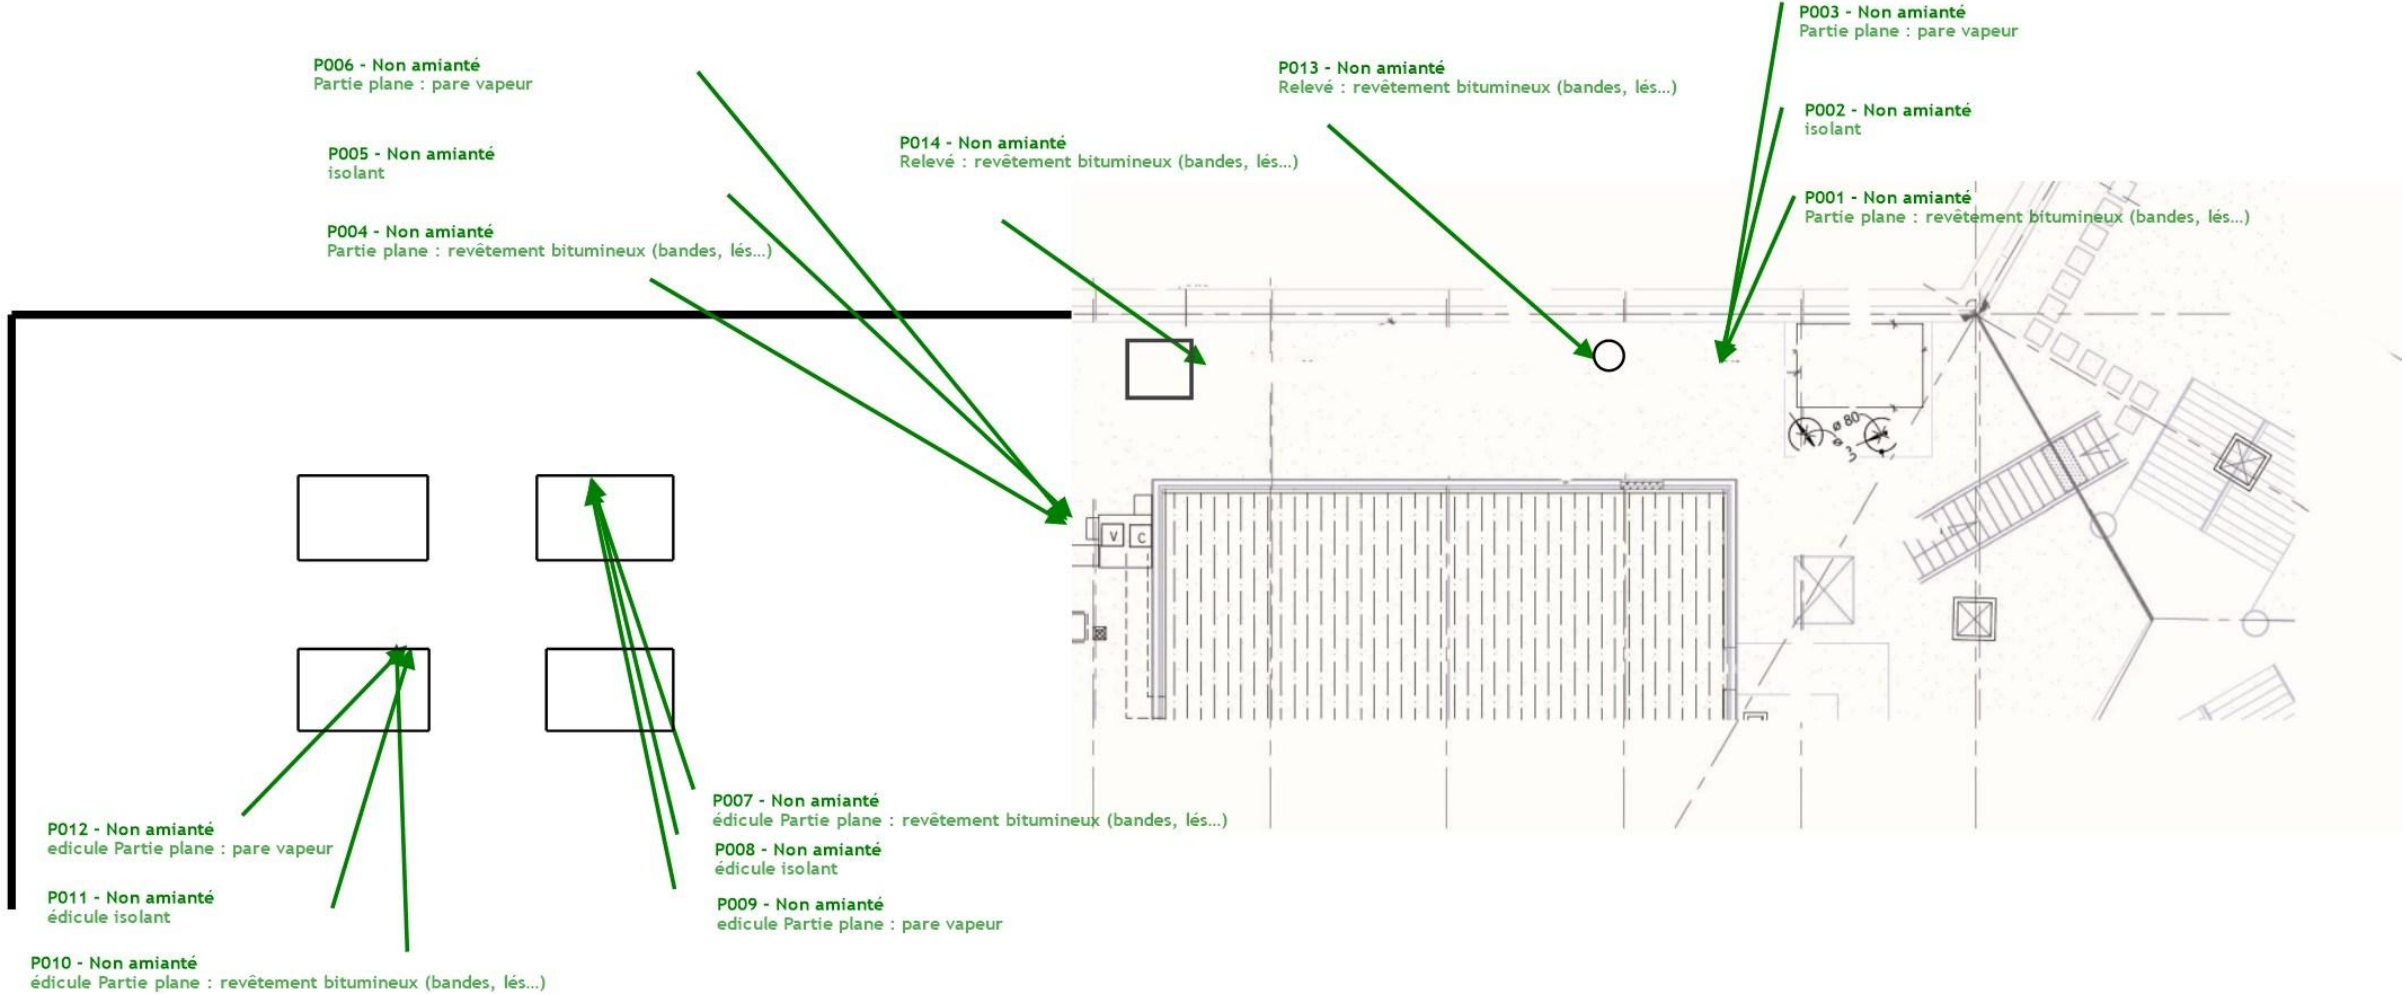
N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
			(Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-012	R+3 - P2 SAS; R+3 - P2 box 1; R+3 - P2 box 2; R+3 - P2 Dgt ext	Mur Box/Salle Blanche enduit plâtre et peinture	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-012-NA	R+3 - P3 305; R+3 - P2 304	Mur refend enduit plâtre et peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-013	R+3 - P3 305	Mur parpaing enduit plâtre et peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-014	R+3 - P3 305	Joint de dilatation et d'assemblage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-015	R+3 - P3 305	Joint de dilatation polyester + colle	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-016	R+3 - P3 305; R+3 - P2 304	Voile béton Enduit à base de ciment peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-017	R+3 - P3 305; R+3 - P2 304	Poteau Enduit à base de plâtre peinture	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-018-A	R+3 - P2 304; R+3 - P2 box 2; R+3 - P2 Dgt ext	Ecoîçon Enduit à base de plâtre peinture	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-018-NA	R+3 - P3 305	Ecoîçon Enduit à base de plâtre peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-019	R+3 - P3 305; R+3 - P2 304; R+3 - P2 box 2; R+3 - P2 Dgt ext	allege béton Enduit à base de plâtre peinture	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-020	R+3 - P3 305; R+3 - P2 304; R+3 - P2 box 2; R+3 - P2 Dgt ext	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-021-A	R+3 - P2 304; R+3 - P2 box 2	mur perimetrique Enduit à base de plâtre peinture	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-021-NA	R+3 - P3 305; R+3 - P2 Dgt ext	mur perimetrique Enduit à base de plâtre peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-022	R+3 - P2 304; R+3 - P2 SAS; R+3 - P2 box 1; R+3 - P2 box 2; R+3 - P2 Local Stock; R+3 - P2 Dgt; R+3 - P2 Salle 1; R+3 - P2 Salle 2; R+3 - P2 Salle 3; R+3 - P2 Dgt ext	plafond Enduit à base de plâtre peinture	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-023	R+3 - P2 304; R+3 - P2 SAS; R+3 - P2 box 1; R+3 - P2 box 2; R+3 - P2 Local Stock; R+3 - P2 Dgt; R+3 - P2 Salle 1; R+3 - P2 Salle 2; R+3 - P2 Salle 3; R+3 - P2 Dgt ext	poutre Enduit à base de plâtre peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-024	R+3 - P2 304; R+3 - P2 SAS; R+3 - P2 box 1; R+3 - P2 box 2; R+3 - P2 Local Stock; R+3 - P2 Dgt; R+3 - P2 Salle 1; R+3 - P2 Salle 2; R+3 - P2 Salle 3; R+3 - P2 Dgt ext	poutrelle Enduit à base de plâtre peinture	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-025	R+3 - P2 Local Stock; R+3 - P2 Dgt; R+3 - P2 Salle 1; R+3 - P2 Salle 2; R+3 - P2 Salle 3; R+3 - P2 Dgt ext	Couche1: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) + Couche2: Enveloppe (bande tissée enduite ou non)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-026	R+3 - P2 Local Stock; R+3 - P2 Dgt; R+3 - P2 Salle 1; R+3 - P2 Salle 2; R+3 - P2 Salle 3	Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-027	R+3 - P2 Local Stock; R+3 - P2 Dgt; R+3 - P2 Salle 1; R+3 - P2 Salle 2; R+3 - P2 Salle 3	Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-028	R+3 - P2 Local Stock; R+3 - P2 Dgt; R+3 - P2 Salle 1; R+3 - P2 Salle 2; R+3 - P2 Salle 3	Colle non bitumineuse	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-029	R+3 - P2 SAS; R+3 - P2 box 1; R+3 - P2 box 2	cloison platre Enduit peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-030	R -1 - salle P2 P12	cloison platre enduit plâtre toile de verre peinte	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-031	R -1 - salle P2 P12	dallage + peinture blanche	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-032	R -1 - salle P2 P12	Ragréage rose	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-033	R -1 - salle P2 P12	Colle non bitumineuse	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-034	R -1 - salle P2 P12	Bandes calicot	Absence d'amiante	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
			(Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-035	R -1 - salle P2 P12	plafond Enduit à base de plâtre peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-036	R -1 - salle P2 P12	Panneaux et plaques Armstrong	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)	
ZPSO-037	R -1 - salle P2 P12; R-1 - Local tech elec; R-1 - Reserve; R-1 - Local tech menage	poutre Enduit à base de plâtre peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-038	R -1 - salle P2 P12; R-1 - Local tech elec; R-1 - Reserve; R-1 - Local tech menage	Joint entre éléments caisson inox	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-039	R -1 - salle P2 P12	Bandes calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-040	R-1 - Local tech elec; R-1 - Reserve; R-1 - Local tech menage	Dalle de sol	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-041	R-1 - Local tech elec; R-1 - Reserve; R-1 - Local tech menage	Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-042	R-1 - Local tech elec; R-1 - Reserve; R-1 - Local tech menage	cloison platre Enduit à base de plâtre peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-043	R-1 - Local tech elec; R-1 - Reserve; R-1 - Local tech menage	mur parpaing Enduit à base de plâtre peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-044	R-1 - Local tech elec; R-1 - Reserve; R-1 - Local tech menage	poteau Enduit à base de plâtre peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-045	R-1 - Local tech elec; R-1 - Reserve; R-1 - Local tech menage	Mastic gris	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-046	R-1 - Local tech elec; R-1 - Reserve; R-1 - Local tech menage	Enduit de rebouchage des plaques de plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-047	R-1 - parking ext	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-048	R-1 - parking ext	poutre Enduit extérieur projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-049	R-1 - parking ext	tampon antivibratile	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-050	R-1 - parking ext	Ruban tissé entre élément de ventilation	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-051	R-1 - parking ext	plafond Enduit à base de ciment lissé	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-052-A	R-1 - parking ext	poutre enduit à base de ciment lissé	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-052-NA	R-1 - parking ext	poutre enduit à base de ciment lissé	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-053	R-1 - parking ext	Enrobé bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume) sous couche noire	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-054	R-1 - parking ext	dalle beton	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS

	Planche de repérage technique
	N° planche :1/8
	Nom du plan : UPEC PARIS XIII 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL R+4 toiture - plan de prélèvement
	Entreprise réalisant le repérage : SOCOTEC Diagnostic Maisons Alfort 108-112 AV DE LA LIBERTE 94700 MAISONS-ALFORT
	Adresse du bien : UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10
	Informations relatives au rapport du repérage : Réf. du rapport : 2512CIDMA - BI14920000000029 Rédacteur : Thomas KAWADRY-EINARSON Date : 27/01/2026
	Commentaires :

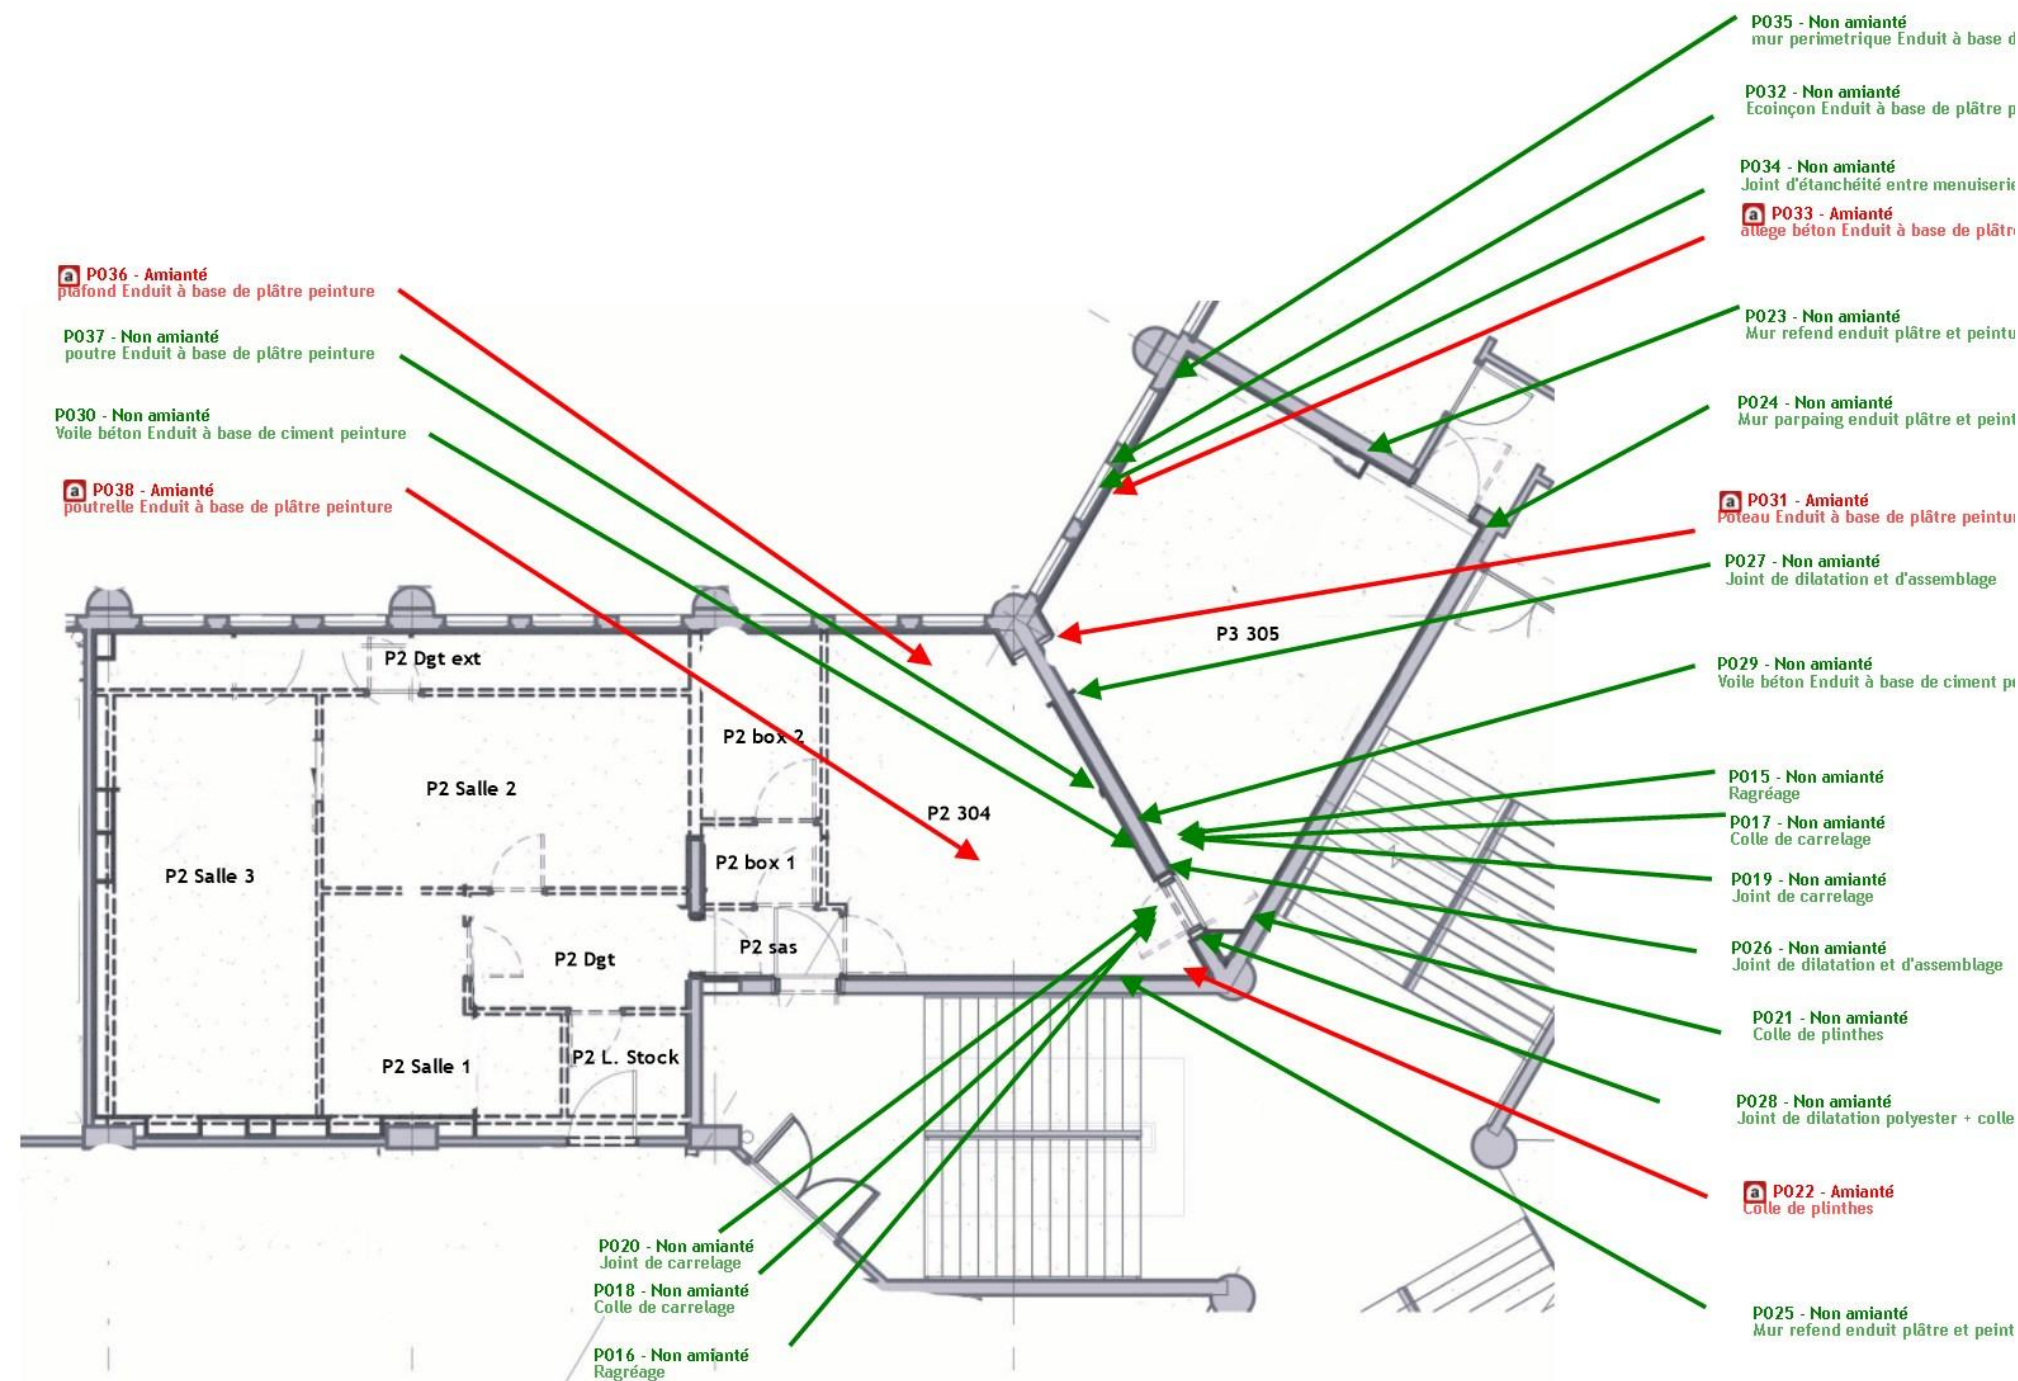


Planche de repérage technique

N° planche : 2/8

Nom du plan :

UPEC PARIS XIII 61 avenue du
Général de Gaulle 94000 CRETEIL R+3
- plan de prélèvement 1/2

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Maisons Alfort
108-112 AV DE LA LIBERTE
94700 MAISONS-ALFORT

Adresse du bien :

UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général
de Gaulle
94000 CRETEIL CEDEX 10

Informations relatives au rapport du
repérage :

Réf. du rapport : 2512CIDMA -
BI14920000000029
Rédacteur : Thomas KAWADRY-
EINARSON
Date : 27/01/2026

Commentaires :

P046 - Non amianté mur perimetrique Enduit à base de plâtre peinture P045 - Non amianté Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure P044 - Amianté alège béton Enduit à base de plâtre peinture P043 - Amianté l'écoinçon Enduit à base de plâtre peinture P047 - Amianté plafond Enduit à base de plâtre peinture P048 - Amianté poutrelle Enduit à base de plâtre peinture P052 - Non amianté Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple P053 - Non amianté Ragréage P054 - Non amianté Colle non bitumineuse P049 - Non amianté Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple P050 - Non amianté Ragréage P051 - Non amianté Colle non bitumineuse P041 - Non amianté Joint de carrelage P040 - Non amianté Colle de carrelage P039 - Non amianté Ragréage P058 - Amianté mur perimetrique Enduit à base de plâtre peinture P042 - Non amianté Couche1: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) + Couche2: Enveloppe (bande tissée enduite ou non) P059 - Amianté Mur Box/Salle Blanche enduit plâtre et peinture P057 - Amianté Mur Box/Salle Blanche enduit plâtre et peinture P055 - Non amianté Colle de plinthes P056 - Non amianté cloison plâtre Enduit peinture	Planche de repérage technique
	N° planche :3/8
	Nom du plan : UPEC PARIS XIII 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL R+3 - plan de prélèvement 2/2
	Entreprise réalisant le repérage : SOCOTEC Diagnostic Maisons Alfort 108-112 AV DE LA LIBERTE 94700 MAISONS-ALFORT
	Adresse du bien : UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10
	Informations relatives au rapport du repérage : Réf. du rapport : 2512CIDMA - BI14920000000029 Rédacteur : Thomas KAWADRY- EINARSON Date : 27/01/2026
	Commentaires :

Planche de repérage technique N° planche :4/8 Nom du plan : UPEC PARIS XIII 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL R-1 - plan de prélèvement Entreprise réalisant le repérage : SOCOTEC Diagnostic Maisons Alfort 108-112 AV DE LA LIBERTE 94700 MAISONS-ALFORT Adresse du bien : UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Informations relatives au rapport du repérage : Réf. du rapport : 2512CIDMA - BI14920000000029 Rédacteur : Thomas KAWADRY-EINARSON Date : 27/01/2026 Commentaires :	
--	--



Planche de repérage technique

N° planche : 5/8

Nom du plan :

UPEC PARIS XIII 61 avenue du
Général de Gaulle 94000 CRETEIL R-1
Ext Niveau parking - plan de
prélèvement

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Maisons Alfort
108-112 AV DE LA LIBERTE
94700 MAISONS-ALFORT

Adresse du bien :

UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général
de Gaulle
94000 CRETEIL CEDEX 10

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2512CIDMA -
BI14920000000029
Rédacteur : Thomas KAWADRY-
EINARSON
Date : 27/01/2026

Commentaires :

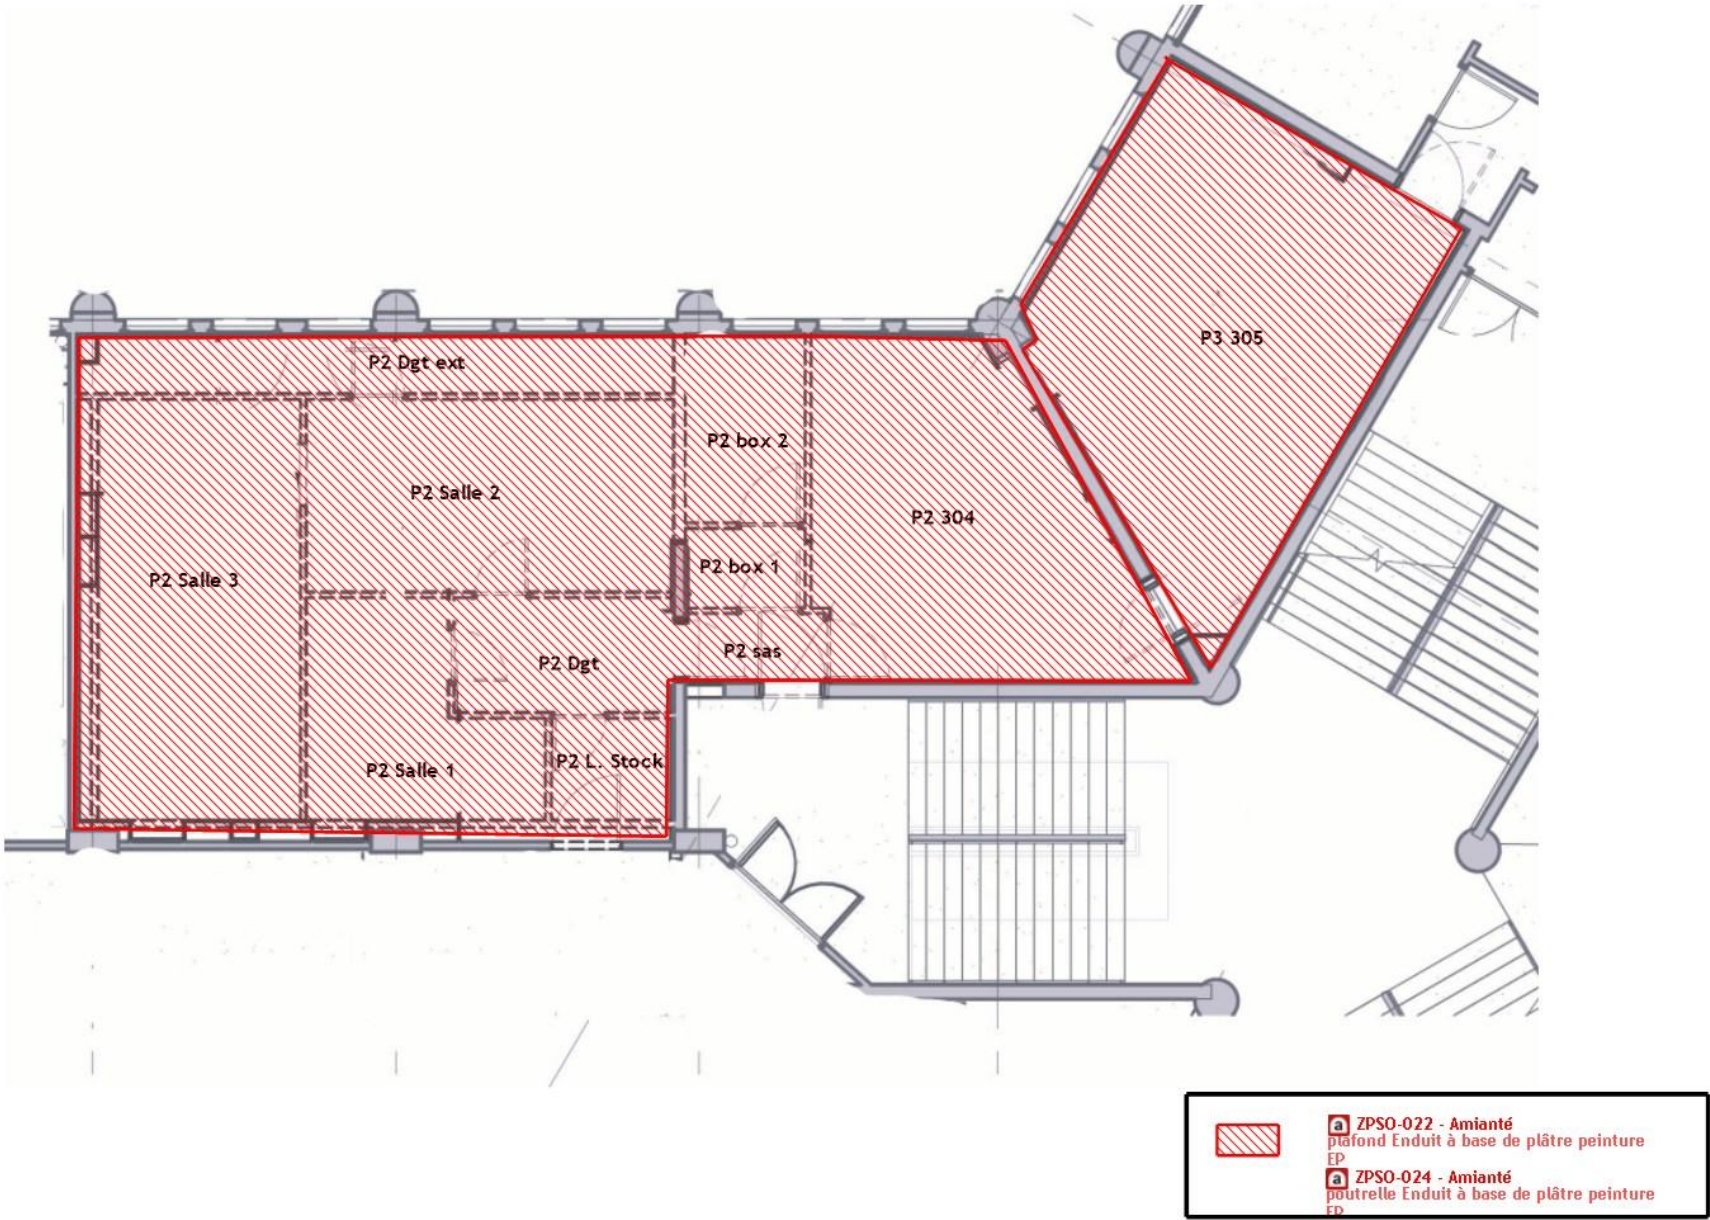


Planche de repérage technique

N° planche :6/8

Nom du plan :

UPEC PARIS XIII 61 avenue du
Général de Gaulle 94000 CRETEIL R+3
- plan de repérage Plafond

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Maisons Alfort
108-112 AV DE LA LIBERTE
94700 MAISONS-ALFORT

Adresse du bien :

UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général
de Gaulle
94000 CRETEIL CEDEX 10

Informations relatives au rapport du
repérage :

Réf. du rapport : 2512CIDMA -
BI14920000000029
Rédacteur : Thomas KAWADRY-
EINARSON
Date : 27/01/2026

Commentaires :

Planche de repérage technique

N° planche :7/8

Nom du plan :

UPEC PARIS XIII 61 avenue du
Général de Gaulle 94000 CRETEIL R+3
- Plan de repérage parois verticales

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Maisons Alfort
108-112 AV DE LA LIBERTE
94700 MAISONS-ALFORT

Adresse du bien :

UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général
de Gaulle
94000 CRETEIL CEDEX 10

Informations relatives au rapport du
repérage :

Réf. du rapport : 2512CIDMA -
BI14920000000029
Rédacteur : Thomas KAWADRY-
EINARSON
Date : 27/01/2026

Commentaires :

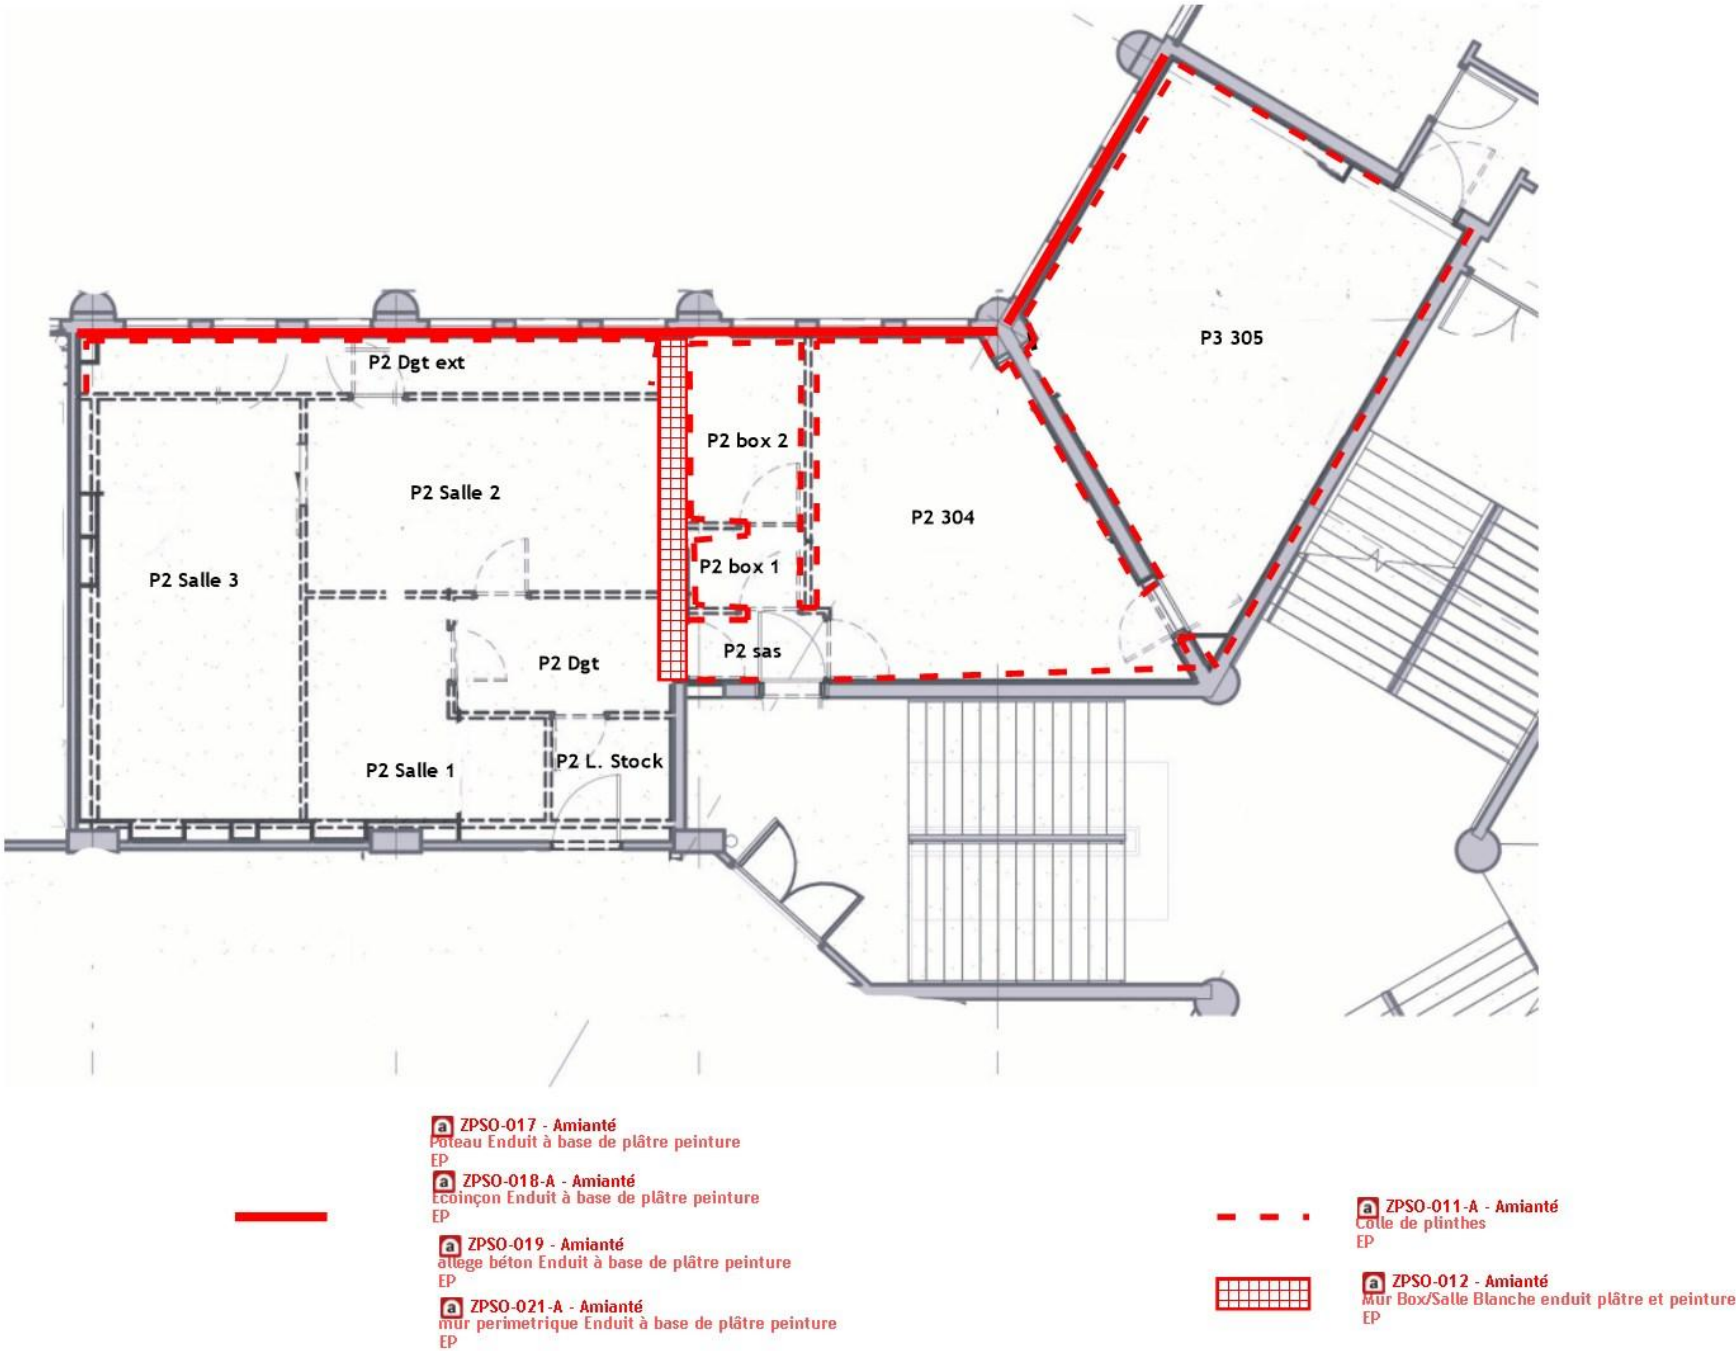


Planche de repérage technique

N° planche :8/8

Nom du plan :

UPEC PARIS XIII 61 avenue du
Général de Gaulle 94000 CRETEIL R-1
Ext Niveau parking - plan de repérage

Entreprise réalisant le repérage

SOCOTEC Diagnostic Maisons Alfort
108-112 AV DE LA LIBERTE
94700 MAISONS-ALFORT

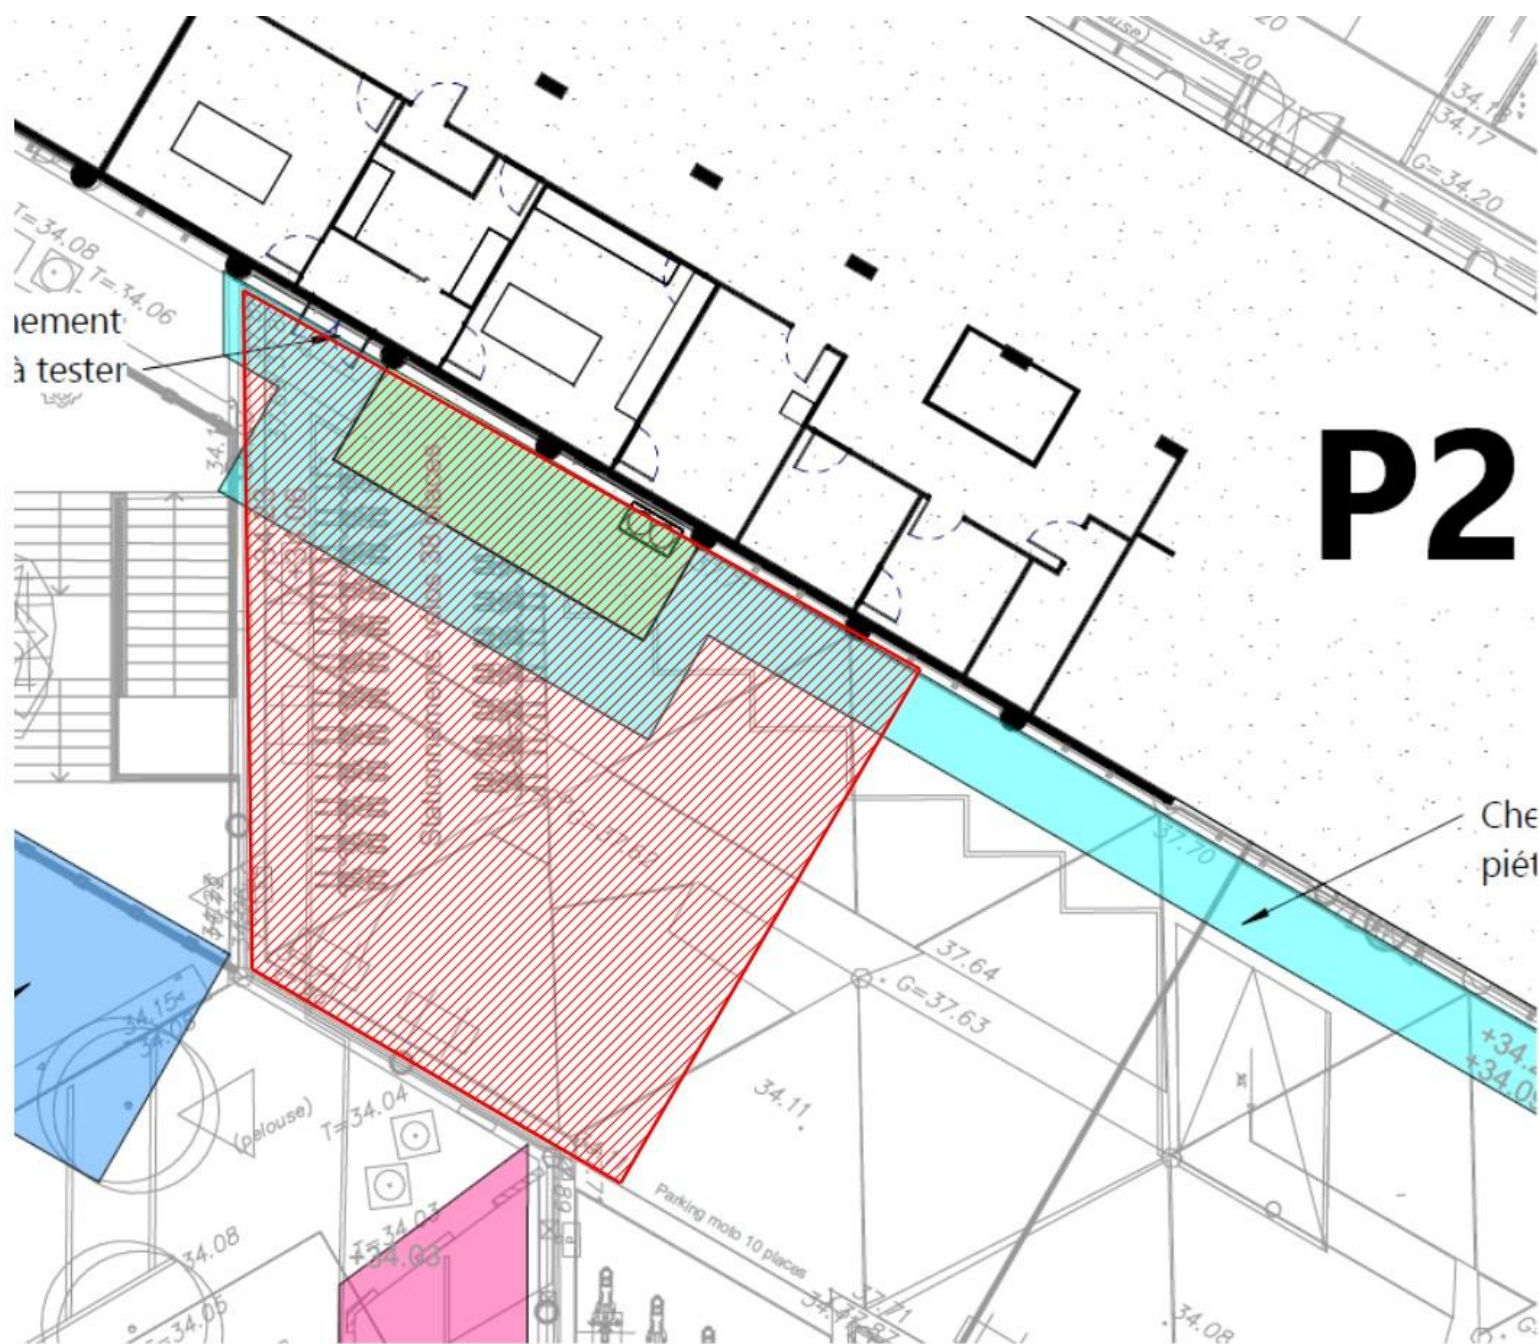
Adresse du bien :	
-------------------	--

UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle
94000 CRETEIL CEDEX 10

Informations relatives au rapport du
repérage :

Réf. du rapport : 2512CIDMA -
BI14920000000029
Rédacteur : Thomas KAWADRY-
EINARSON
Date : 27/01/2026

Commentaires



a ZPSO-052-A - Amianté
poutre enduit à base de ciment lissé
EP

ANNEXE 3 - PV ANALYSES



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av
de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D' ASCQ
Tel : 03.20.86.20.72
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5971

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T6226-119 EN DATE DU 13/01/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Cliant : SOCOTEC DIAGNOSTIC MAISONS ALFORT (CIDMA) 108 Avenue de la Liberté 94700 Maisons-Alfort	Réf. Commande ITGA : I T6226-119 Réf. Commande Client : 2512CIDMA_-BI14920000000029_UPEC_Labo_2836
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 09/01/2026

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou
- Pour une analyse au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P001 - Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) - Extérieur - toiture R+4 ITM-ZXIFT-3081578		Réf échantillon ITGA : I T622601-353 Description ITGA : Revêtement bitumineux noir avec poussières	
▶ Revêtement bitumineux noir avec poussières	META (B) le 12/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distingues par M. (3) Analyste : NME
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P002 - isolant - Extérieur - toiture R+4 ITM-WCVGH-3081577		Réf échantillon ITGA : I T622601-354 Description ITGA : Matériau mousse jaune avec poussières	
▶ Matériau mousse jaune avec poussières	META (B) le 12/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distingues par M. (3) Analyste : NME

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 1/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T6226-119 EN DATE DU 13/01/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P003 - Partie plane : pare vapeur - Extérieur - toiture R+4 ITM-FUBZH-3081576		Réf échantillon ITGA : IT622601-355 Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec gravillons avec couche en mousse	
Matériau bitumineux noir avec gravillons avec couche en mousse	META (B) le 12/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : NME
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P004 - Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) - Extérieur - toiture R+4 ITM-WYGXW-3081573		Réf échantillon ITGA : IT622601-356 Description ITGA : Matériau bitumineux avec aluminium avec couche fibreuse	
Matériau bitumineux avec aluminium avec couche fibreuse	META (B) le 13/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SHE
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P005 - isolant - Extérieur - toiture R+4 ITM-NDILS-3081574		Réf échantillon ITGA : IT622601-357 Description ITGA : Matériau mousse jaune avec couche bitumineuse et poussières	
Matériau mousse jaune avec couche bitumineuse et poussières	META (B) le 12/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LCN
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P006 - Partie plane : pare vapeur - Extérieur - toiture R+4 ITM-LJLZE-3081575		Réf échantillon ITGA : IT622601-358 Description ITGA : Matériau bitumineux noir	
Matériau bitumineux noir	META (B) le 12/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : NME
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P007 - edicule Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) - Extérieur - toiture R+4 ITM-ZCHWI-3081572		Réf échantillon ITGA : IT622601-359 Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec gravillons	
Matériau bitumineux noir avec gravillons	META (B) le 12/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : NME

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 2/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T6226-119 EN DATE DU 13/01/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P008 - edicule isolant - Extérieur - toiture R+4 ITM-POCVP-3081568		Réf échantillon ITGA : IT622601-360 Description ITGA : Matériau mousse jaune	
Matériau mousse jaune	META (B) le 13/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BDM
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P009 - edicule Partie plane : pare vapeur - Extérieur - toiture R+4 ITM-MXQD-3081571		Réf échantillon ITGA : IT622601-361 Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec poussières	
Matériau bitumineux noir avec poussières	META (B) le 13/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BDM
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P010 - edicule Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) - Extérieur - toiture R+4 ITM-RCTNJ-3081566		Réf échantillon ITGA : IT622601-362 Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec gravillons et aluminium avec couche en papier	
Matériau bitumineux noir avec gravillons et aluminium avec couche en papier	META (B) le 13/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BDM
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P011 - edicule isolant - Extérieur - toiture R+4 ITM-MWBMV-3081569		Réf échantillon ITGA : IT622601-363 Description ITGA : Matériau mousse jaune avec poussières	
Matériau mousse jaune avec poussières	META (B) le 13/01/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MWO
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P012 - edicule Partie plane : pare vapeur - Extérieur - toiture R+4 ITM-NRKFY-3081570		Réf échantillon ITGA : IT622601-364 Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche en mousse et poussières	
Matériau bitumineux noir avec couche en mousse et poussières	META (B) le 13/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BDM

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 3/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T6226-119 EN DATE DU 13/01/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P013 - Releve : revêtement bitumineux (bandes, les) - Extérieur - toiture R+4 ITM-NKNOO-3081431		Réf échantillon ITGA : IT622601-365 Description ITGA : Revêtement bitumineux noir avec couche en toile	
▶ Revêtement bitumineux noir avec couche en toile	META (B) le 13/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BDM
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P014 - Releve : revêtement bitumineux (bandes, les) - Extérieur - toiture R+4 ITM-EYSKX-3081561		Réf échantillon ITGA : IT622601-366 Description ITGA : Revêtement bitumineux noir avec couche d'aluminium	
▶ Revêtement bitumineux noir avec couche d'aluminium	META (B) le 13/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BDM
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P015 - Ragréage - R+3 - P3 305 ITM-JRJDO-3081440		Réf échantillon ITGA : IT622601-367 Description ITGA : Ragréage gris	
▶ Ragréage gris	META (A) le 13/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MUO
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P016 - Ragréage - R+3 - P2 304 ITM-TVGGE-3081448		Réf échantillon ITGA : IT622601-368 Description ITGA : Ragréage gris	
▶ Ragréage gris	META (A) le 13/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MUO
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P017 - Colle de carrelage - R+3 - P3 305 ITM-SUVBO-3081441		Réf échantillon ITGA : IT622601-369 Description ITGA : Carrelage / Colle grise	
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle grise	META (A) le 13/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MUO

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 4/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T6226-119 EN DATE DU 13/01/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P018 - Colle de carrelage - R+3 - P2 304 ITM-DONOV-3073010		Réf échantillon ITGA : IT622601-370 Description ITGA : Carrelage / Colle grise	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise	META (A) le 13/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MUO
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P019 - Joint de carrelage - R+3 - P3 305 ITM-IPFCW-3081442		Réf échantillon ITGA : IT622601-371 Description ITGA : Joint cassant	
▸ Joint cassant	META (A) le 13/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MUO
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P020 - Joint de carrelage - R+3 - P2 304 ITM-DBLKO-3073012		Réf échantillon ITGA : IT622601-372 Description ITGA : Joint cassant	
▸ Joint cassant	META (A) le 13/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MUO
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P021 - Colle de plinthes - R+3 - P3 305 ITM-NSOFH-3081446		Réf échantillon ITGA : IT622601-373 Description ITGA : Carrelage / Colle grise	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise	META (A) le 13/01/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : GBU
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P022 - Colle de plinthes - R+3 - P2 304 ITM-DNDXR-3081447		Réf échantillon ITGA : IT622601-374 Description ITGA : Colle grise	
▸ Colle grise	META (A) le 13/01/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FCA

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 5/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T6226-119 EN DATE DU 13/01/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du General de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P023 - Mur refend enduit plâtre et peinture - R+3 - P3 305 ITM-GDBPK-3073006		Réf échantillon ITGA : IT622601-375 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 13/01/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BKB (4)
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du General de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P024 - Mur parpaing enduit plâtre et peinture - R+3 - P3 305 ITM-RPSCT-3073013		Réf échantillon ITGA : IT622601-376 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 13/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MUO (4)
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du General de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P025 - Mur refend enduit plâtre et peinture - R+3 - P2 304 ITM-XETRE-3072985		Réf échantillon ITGA : IT622601-377 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 13/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YYC (4)
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du General de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P026 - Joint de dilatation et d'assemblage - R+3 - P3 305 ITM-FJTMV-3081444		Réf échantillon ITGA : IT622601-378 Description ITGA : Matériau compact gris	
Matériau compact gris (1)	META (A) le 13/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YYC
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du General de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P027 - Joint de dilatation et d'assemblage - R+3 - P3 305 ITM-YYMRJ-3081443		Réf échantillon ITGA : IT622601-379 Description ITGA : Matériau compact gris	
Matériau compact gris (1)	META (A) le 12/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SGR

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 6/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T6226-119 EN DATE DU 13/01/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P028 - Joint de dilatation polyester + colle - R+3 - P3 305 ITM-IYBL-3081445		Réf échantillon ITGA : IT622601-380 Description ITGA : Colle grise / Polystyrène expansé (billes)	
Colle grise + Polystyrène expansé (billes) non séparable (1)	META (A) le 13/01/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FCA (5)
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P029 - Voile béton Enduit à base de ciment peinture - R+3 - P3 305 ITM-XIWCY-3072989		Réf échantillon ITGA : IT622601-381 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 13/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MJG (4)
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P030 - Voile béton Enduit à base de ciment peinture - R+3 - P2 304 ITM-RMIDL-3073011		Réf échantillon ITGA : IT622601-382 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 13/01/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FCA (4)
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P031 - Poteau Enduit à base de plâtre peinture - R+3 - P3 305 ITM-UQAVX-3072990		Réf échantillon ITGA : IT622601-383 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
Peinture non séparable + Enduit compact gris (1)	META (A) le 13/01/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FCA (5)
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P032 - montant fenêtre Enduit à base de plâtre peinture - R+3 - P3 305 ITM-BHDX-3073007		Réf échantillon ITGA : IT622601-384 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris en vrac	
Peinture non séparable + Enduit compact gris en vrac (1)	META (A) le 13/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YYC (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 7/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T6226-119 EN DATE DU 13/01/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P033 - allège béton Enduit à base de plâtre peinture - R+3 - P3 305 ITM-ACADM-3073005		Réf échantillon ITGA : IT622601-385 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 13/01/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : LCN (4)
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P034 - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - R+3 - P3 305 ITM-IHBF-3073009		Réf échantillon ITGA : IT622601-386 Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris en vrac	
Peinture non séparable + Matériau compact gris en vrac (1)	META (A) le 13/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MWO (4)
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P035 - mur périphérique Enduit à base de plâtre peinture - R+3 - P3 305 ITM-CRDZH-3073008		Réf échantillon ITGA : IT622601-387 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 13/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MWO (4)
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P036 - plafond Enduit à base de plâtre peinture - R+3 - P2 304 ITM-EOGEV-3072988		Réf échantillon ITGA : IT622601-388 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 13/01/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FCA (4)
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P037 - poutre Enduit à base de plâtre peinture - R+3 - P2 304 ITM-MYLOK-3072986		Réf échantillon ITGA : IT622601-389 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
Peinture non séparable + Enduit compact gris (1)	META (A) le 13/01/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FCA (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 8/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T6226-119 EN DATE DU 13/01/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI 14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P038 - poutrelle Enduit a base de platre peinture - R+3 - P2 304 ITM-QSHOT-3072987		Réf échantillon ITGA : IT622601-390 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris en vrac	
Peinture non séparable + Enduit compact gris en vrac (1)	META (A) le 13/01/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : LCN (4)
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI 14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P039 - Ragréage - R+3 - P2 Dgt ext ITM-QOZMH-3081520		Réf échantillon ITGA : IT622601-391 Description ITGA : Ragréage gris	
Ragréage gris	META (A) le 13/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MWO
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI 14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P040 - Colle de carrelage - R+3 - P2 Dgt ext ITM-VDPNL-3081519		Réf échantillon ITGA : IT622601-392 Description ITGA : Colle grise	
Colle grise	META (A) le 13/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MWO
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI 14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P041 - Joint de carrelage - R+3 - P2 Dgt ext ITM-LRJSQ-3081521		Réf échantillon ITGA : IT622601-393 Description ITGA : Joint cassant	
Joint cassant	META (A) le 13/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MWO
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI 14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P042 - Couche1: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) + Couche2: Enveloppe (bande tissée enduite ou non) - R+3 - P2 Dgt ext ITM-PGDBV-3081522		Réf échantillon ITGA : IT622601-394 Description ITGA : Matériau fibreux jaune avec poussières / Carton avec aluminium	
Matériau fibreux jaune avec poussières + Carton avec aluminium non séparable (1)	MOLP + META (A) le 13/01/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YYC (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 9/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T6226-119 EN DATE DU 13/01/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P043 - montant fenêtre Enduit à base de plâtre peinture - R+3 - P2 Dgt ext ITM-TYTSF-3081518		Réf échantillon ITGA : IT622601-395 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture en vrac non (1) séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 13/01/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : LCN (4)
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P044 - allège béton Enduit à base de plâtre peinture - R+3 - P2 Dgt ext ITM-WDQR-3072828		Réf échantillon ITGA : IT622601-396 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture en vrac non (1) séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 13/01/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : SGR (4)
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P045 - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - R+3 - P2 Dgt ext ITM-CNUHJ-3081517		Réf échantillon ITGA : IT622601-397 Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige et gris en vrac	
Peinture non séparable + (1) Matériau compact beige et gris en vrac	META (A) le 13/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MWO (4)
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P046 - mur périphérique Enduit à base de plâtre peinture - R+3 - P2 Dgt ext ITM-BEXOD-3072829		Réf échantillon ITGA : IT622601-398 Description ITGA : Peinture / Enduit compact beige et gris en vrac	
Peinture non séparable + (1) Enduit compact beige et gris en vrac	META (A) le 13/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MWO (4)
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P047 - plafond Enduit à base de plâtre peinture - R+3 - P2 Dgt ext ITM-KVBBF-3072831		Réf échantillon ITGA : IT622601-399 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit compact beige en vrac	
Peinture en vrac non (1) séparable + Enduit compact beige en vrac	META (A) le 13/01/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FCA (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 10/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T6226-119 EN DATE DU 13/01/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P048 - poutrelle Enduit à base de plâtre peinture - R+3 - P2 Dgt ext ITM-KOYRF-3072830		Réf échantillon ITGA : IT622601-400 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris en vrac	
Peinture non séparable + Enduit compact gris en vrac	(1) META (A) le 13/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MWO (4)
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P049 - Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple - R+3 - P2 Dgt ITM-IWCBF-3072826		Réf échantillon ITGA : IT622601-401 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune avec poussières	
Revêtement souple beige	META (A) le 13/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BKB
Colle polymère jaune avec poussières	META (B) le 13/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BDM
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P050 - Ragréage - R+3 - P2 Dgt ITM-ELMLX-3072825		Réf échantillon ITGA : IT622601-402 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose	
Revêtement souple beige	---	Non analysé	
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose	(1) META (A) le 13/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MUO (5)
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P051 - Colle non bitumineuse - R+3 - P2 Dgt ITM-DAUDH-3072827		Réf échantillon ITGA : IT622601-403 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose	
Revêtement souple beige	---	Non analysé	
Colle polymère jaune non séparable + (Ragréage rose)	(1) META (A) le 13/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MUO (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 11/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T6226-119 EN DATE DU 13/01/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI 14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P052 - Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple - R+3 - P2 Salle 2 ITM-ZJZAO-3081524		Réf échantillon ITGA : IT622601-404 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune	
▸ Revêtement souple beige + Colle polymère jaune non séparable (1)	META (A) le 13/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MWO (5)
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI 14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P053 - Ragréage - R+3 - P2 Salle 2 ITM-QIBSX-3081523		Réf échantillon ITGA : IT622601-405 Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage rose	
Colle polymère jaune	---	Non analysé	
▸ Ragréage rose	META (A) le 13/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MJU
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI 14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P054 - Colle non bitumineuse - R+3 - P2 Salle 2 ITM-GWMXU-3081525		Réf échantillon ITGA : IT622601-406 Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage rose	
▸ Colle polymère jaune non séparable + (Ragréage rose) (1)	META (A) le 13/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MJU (5)
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI 14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P055 - Colle de plinthes - R+3 - P2 box 2 ITM-DMBJF-3081558		Réf échantillon ITGA : IT622601-407 Description ITGA : Colle beige / Couche plâtruse blanche	
▸ Colle beige + Couche plâtruse blanche non séparable (1)	META (A) le 13/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MWO (5)
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI 14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P056 - cloison plâtre Enduit peinture - R+3 - P2 box 2 ITM-JYOZT-3081557		Réf échantillon ITGA : IT622601-408 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtrux blanc en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtrux blanc en vrac	META (A) le 13/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : MWO

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 12/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T6226-119 EN DATE DU 13/01/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P057 - Mur refend enduit plâtre et peinture - R+3 - P2 box 2 ITM-VLNUJ-3081559		Réf échantillon ITGA : IT622601-409 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit compact gris en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Enduit compact gris en vrac	META (A) le 13/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MWO
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P058 - mur périmétrique Enduit à base de plâtre peinture - R+3 - P2 box 2 ITM-MHCIM-3081560		Réf échantillon ITGA : IT622601-410 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris en vrac	
Peinture non séparable + Enduit compact gris en vrac	META (A) le 13/01/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FCA
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P059 - Mur refend enduit plâtre et peinture - R+3 - P2 Dgt ext ITM-FWWYY-3081526		Réf échantillon ITGA : IT622601-411 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit compact gris en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Enduit compact gris en vrac	META (A) le 13/01/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MJU
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P060 - cloison plâtre enduit plâtre toile de verre peinte - R-1 - salle P2 P12 ITM-MSLWJ-3072992		Réf échantillon ITGA : IT622601-412 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 13/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : YYC
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P061 - cloison plâtre enduit plâtre toile de verre peinte - R-1 - salle P2 P12 ITM-DNOHE-3072993		Réf échantillon ITGA : IT622601-413 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 13/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : YYC

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 13/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T6226-119 EN DATE DU 13/01/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P062 - dallage + peinture blanche - R-1 - salle P2 P12 I TM-AHNBZ-3081551		Réf échantillon ITGA : IT622601-414 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau compact beige	
Peinture en vrac non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 13/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : YYC
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P063 - dallage + peinture blanche - R-1 - salle P2 P12 I TM-DQUDV-3081555		Réf échantillon ITGA : IT622601-415 Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris	
Peinture non séparable + Matériau compact gris	META (A) le 13/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : YYC
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P064 - Ragréage rose - R-1 - salle P2 P12 I TM-IOFOY-3081550		Réf échantillon ITGA : IT622601-416 Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage rose	
Colle polymère jaune	---	Non analysé	
Ragréage rose	META (A) le 13/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : MUO
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P065 - Ragréage rose - R-1 - salle P2 P12 I TM-VEYQD-3081553		Réf échantillon ITGA : IT622601-417 Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage rose	
Colle polymère jaune	---	Non analysé	
Ragréage rose	META (A) le 13/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : MUO

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 14/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T6226-119 EN DATE DU 13/01/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P066 - Colle non bitumineuse - R-1 - salle P2 P12 ITM-XNXXW-3081552		Réf échantillon ITGA : IT622601-418 Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage rose	
Revêtement souple gris	---	Non analysé	
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose	META (A) le 12/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : SGR
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P067 - Colle non bitumineuse - R-1 - salle P2 P12 ITM-ZYDLS-3081554		Réf échantillon ITGA : IT622601-419 Description ITGA : Colle polymère jaune avec couche en mousse / Ragréage rose	
Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + (Ragréage rose)	META (A) le 12/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : SGR
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P068 - Bandes calicot - R-1 - salle P2 P12 ITM-VMFLL-3081562		Réf échantillon ITGA : IT622601-420 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige / Papier	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable + Papier non séparable	META (A) le 13/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : YYC
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P069 - Bandes calicot - R-1 - salle P2 P12 ITM-HYNUB-3081563		Réf échantillon ITGA : IT622601-421 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige / Papier	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable + Papier non séparable	META (A) le 12/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : HNT
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P070 - plafond Enduit à base de plâtre peinture - R-1 - salle P2 P12 ITM-GYZKA-3081564		Réf échantillon ITGA : IT622601-422 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit compact beige et gris en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Enduit compact beige et gris en vrac	META (A) le 12/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : HNT

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 15/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T6226-119 EN DATE DU 13/01/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P071 - poutre Enduit à base de plâtre peinture - R -1 - salle P2 P12 ITM-PNQH-B-3072991		Réf échantillon ITGA : IT622601-423 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris en vrac	
Peinture non séparable + Enduit compact gris en vrac	META (A) le 12/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : HNT
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P072 - Joint entre éléments caisson inox - R -1 - salle P2 P12 ITM-ENDXI-3081567		Réf échantillon ITGA : IT622601-424 Description ITGA : Mousse grise	
Mousse grise	META (B) le 12/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. Analyste : NME
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P073 - Bandes calicot - R -1 - salle P2 P12 ITM-FDOBV-3081565		Réf échantillon ITGA : IT622601-425 Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux beige / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 12/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : HNT
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P074 - Bandes calicot - R -1 - salle P2 P12 ITM-XDALY-3081527		Réf échantillon ITGA : IT622601-426 Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux beige / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 12/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : HNT

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 16/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T6226-119 EN DATE DU 13/01/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P075 - Dalle de sol - R-1 - Local tech elec ITM-CNTII-3081547			
		Réf échantillon ITGA : IT622601-427	
		Description ITGA : Dalle dure cassante grise / Colle polymère jaune / Ragréage rose	
▸ Dalle dure cassante grise	META (B) le 13/01/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : MWO
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose	META (A) le 13/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : MJG
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P076 - Ragréage - R-1 - Local tech elec ITM-WBMST-3081549			
		Réf échantillon ITGA : IT622601-428	
		Description ITGA : Ragréage gris	
▸ Ragréage gris	META (A) le 12/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : HNT
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P077 - cloison platre Enduit a base de platre peinture - R-1 - Local tech elec ITM-HPREV-3081529			
		Réf échantillon ITGA : IT622601-429	
		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 12/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FCA
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P078 - mur parpaing Enduit a base de platre peinture - R-1 - Local tech elec ITM-SMLWZ-3081532			
		Réf échantillon ITGA : IT622601-430	
		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit compact beige en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit compact beige en vrac	META (A) le 12/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FCA

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 17/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T6226-119 EN DATE DU 13/01/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P079 - poteau Enduit a base de platre peinture - R-1 - Local tech elec ITM-TBBWI-3081528		Réf échantillon ITGA : IT622601-431 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris en vrac	
Peinture non séparable + Enduit compact gris en vrac	META (A) le 12/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FCA
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P080 - poutre Enduit a base de platre peinture - R-1 - Local tech elec ITM-RUXYM-3081530		Réf échantillon ITGA : IT622601-432 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris en vrac	
Peinture non séparable + Enduit compact gris en vrac	META (A) le 12/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FCA
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P081 - Mastic gris - R-1 - Local tech elec ITM-IVYAG-3081531		Réf échantillon ITGA : IT622601-433 Description ITGA : Matériau souple gris	
Matériau souple gris	META (B) le 12/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. Analyste : NME
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P082 - Dalle de sol - R-1 - Local tech menage ITM-WAZKN-3081546		Réf échantillon ITGA : IT622601-434 Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle polymère jaune	
Dalle dure cassante beige + Colle polymère jaune non séparable	META (B) le 12/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. Analyste : NME
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P083 - Ragréage - R-1 - Local tech menage ITM-ZUHLG-3081548		Réf échantillon ITGA : IT622601-435 Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage rose / Matériau compact gris	
Colle polymère jaune non séparable + Matériau compact gris	---	Non analysé	
Ragréage rose	META (A) le 12/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : SGR

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 18/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T6226-119 EN DATE DU 13/01/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P084 - poteau Enduit à base de plâtre peinture - R-1 - Local tech menage ITM-PUPRU-3081545		Réf échantillon ITGA : IT622601-436 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris en vrac	
Peinture non séparable + Enduit compact gris en vrac	META (A) le 12/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : SGR
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P085 - mur parpaing Enduit à base de plâtre peinture - R-1 - Local tech menage ITM-XFNCY-3081544		Réf échantillon ITGA : IT622601-437 Description ITGA : Peinture / Enduit compact beige et gris en vrac	
Peinture non séparable + Enduit compact beige et gris en vrac	META (A) le 12/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FCA
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P086 - Mastic gris - R-1 - Local tech menage ITM-SBUYF-3081534		Réf échantillon ITGA : IT622601-438 Description ITGA : Matériau souple gris	
Matériau souple gris	META (B) le 12/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : LCN
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P087 - Joint entre éléments caisson inox - R-1 - Local tech menage ITM-UEYTA-3081535		Réf échantillon ITGA : IT622601-439 Description ITGA : Mousse grise	
Mousse grise	META (B) le 12/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : LCN
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P088 - Enduit de rebouchage des plaques de plâtre - R-1 - Local tech menage ITM-DVRJC-3081536		Réf échantillon ITGA : IT622601-440 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 13/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : MUO

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 19/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T6226-119 EN DATE DU 13/01/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P089 - Enduit de rebouchage des plaques de plâtre - R-1 - Local tech menage ITM-QBTCP-3081533		Réf échantillon ITGA : IT622601-441 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 13/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : MUO
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P090 - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - R-1 - parking ext ITM-JXUBU-3081556		Réf échantillon ITGA : IT622601-442 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris en vrac	
Peinture non séparable + Enduit compact gris en vrac	META (A) le 12/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : SGR
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P091 - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - R-1 - parking ext ITM-MRUXI-3081542		Réf échantillon ITGA : IT622601-443 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris en vrac	
Peinture non séparable + Enduit compact gris en vrac	META (A) le 13/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : MUO
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P092 - poutre Enduit extérieur projeté - R-1 - parking ext ITM-CSROF-3081540		Réf échantillon ITGA : IT622601-444 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris en vrac	
Peinture non séparable + Enduit compact gris en vrac	META (A) le 12/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : SGR
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P093 - poutre Enduit extérieur projeté - R-1 - parking ext ITM-ZSARQ-3081539		Réf échantillon ITGA : IT622601-445 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris en vrac	
Peinture non séparable + Enduit compact gris en vrac	META (A) le 12/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : SGR

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 20/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T6226-119 EN DATE DU 13/01/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI 14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P094 - tampon antivibratile - R-1 - parking ext ITM-KBQXJ-3081541		Réf échantillon ITGA : IT622601-446 Description ITGA : Matériau souple noir	
Matériau souple noir	META (B) le 12/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : LCN
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI 14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P095 - Ruban tisse entre élément de ventilation - R-1 - parking ext ITM-JOOF5-3081543		Réf échantillon ITGA : IT622601-447 Description ITGA : Toile grise enduite	
Toile grise enduite	META (A) le 13/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : YYC
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI 14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P096 - plafond Enduit à base de ciment lisse - R-1 - parking ext ITM-HFKOD-3081538		Réf échantillon ITGA : IT622601-448 Description ITGA : Enduit compact gris en vrac	
Enduit compact gris en vrac	META (A) le 13/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : MUO
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI 14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P097 - plafond Enduit à base de ciment lisse - R-1 - parking ext ITM-XPBHC-3072995		Réf échantillon ITGA : IT622601-449 Description ITGA : Enduit compact gris en vrac	
Enduit compact gris en vrac	META (A) le 13/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : MUO
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI 14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P098 - poutre enduit à base de ciment lisse - R-1 - parking ext ITM-TARUZ-3081537		Réf échantillon ITGA : IT622601-450 Description ITGA : Enduit compact gris en vrac	
Enduit compact gris en vrac	META (A) le 13/01/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FCA

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 21/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T6226-119 EN DATE DU 13/01/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10		Réf échantillon ITGA : IT622601-451	
Réf échantillon client : P099 - poutre enduit a base de ciment lisse - R-1 - parking ext ITM-MDXPW-3072994		Description ITGA : Enduit compact gris en vrac	
Enduit compact gris en vrac	META (A) le 13/01/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : GBJ

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont non asbestiformes et ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).
(4) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(5) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
La (les) couche(s) demandée(s) ont fait l'objet de prises d'essai ciblées mais n'ont pas pu être séparées des couches identifiées entre parenthèses pour lesquelles la limite de détection n'est pas garantie.

Validé par : **Yolann DE CAUWER** Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 22/22



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av
de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D' ASCQ
Tel : 03.20.86.20.72
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5971

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT6226-119 EN DATE DU 13/01/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Cliant : SOCOTEC DIAGNOSTIC MAISONS ALFORT (CIDMA) 108 Avenue de la Liberté 94700 Maisons-Alfort	Réf. Commande ITGA : IT6226-119 Réf. Commande Client : 2512CIDMA_-_BI1492000000029_UPEC_Labo_2836
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 09/01/2026

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI1492000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du General de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P001 - Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) - Extérieur - toiture R+4 ITM-ZXIFT-3081578		Réf échantillon ITGA : IT622601-353 Description ITGA : Revêtement bitumineux noir avec poussières	
▶ Revêtement bitumineux noir avec poussières	META (B) le 12/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : NME
Réf dossier client : 2512CIDMA - BI1492000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du General de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10 Réf échantillon client : P002 - isolant - Extérieur - toiture R+4 ITM-WCVGH-3081577		Réf échantillon ITGA : IT622601-354 Description ITGA : Matériau mousse jaune avec poussières	
▶ Matériau mousse jaune avec poussières	META (B) le 12/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : NME

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 1/22



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT622601-453_1 EN DATE DU 14/01/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE DELIBEREMENT AJOUTE ET NATURELLEMENT PRESENT DANS LES MATERIAUX ET PRODUITS MANUFACTURES

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC MAISONS ALFORT (CIDMA)
108 Avenue de la Liberté
94700 Maisons-Alfort

Prélèvement :

Commande ITGA : IT6226-121
Échantillon ITGA : IT622601-453
Reçu au laboratoire le : 09/01/2026

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2512CIDMA - BI14920000000029 UPEC Labo 2836
Dossier client	2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10
Échantillon	P101 - Couche1: Enrobe bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume) surface beige + Couche2: Enrobe bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume) sous couche noire - R-1 - parking ext

Description ITGA	Agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux / Agrégats d'enrobé bitumineux - matériau granulaire hétérogène
------------------	--

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1^{er} octobre 2019 :

- Phase mastic et phase granulaire : Traitement thermique et mécanique (méthode interne : IT 413)
- Pour l'analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement, réduction de la matrice et montage adapté sur lame de microscopie (méthode interne : IT 444).
- Pour l'analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT 444).

Technique Analytique :

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Limite de détection pour la méthode MOLP : La détection de fibres d'amiante optiquement observables (1) est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse avec une probabilité de 95%.

ET/OU

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050, parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1 et principes de classification minéralogique de l'International Mineralogical Association - IMA) :
Morphologie, composition chimique par EDX et diffraction électronique
Limite de détection pour la méthode META : La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse avec une probabilité de 95%.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-07 rev14

Page 1/2

RAPPORT D'ESSAI N° IT622601-453_1 EN DATE DU 14/01/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE DELIBEREMENT AJOUTE ET NATURELLEMENT
PRESENT DANS LES MATERIAUX ET PRODUITS MANUFACTURES

Résultat :

Fraction Analysée	Données préparations		Données Analytiques		Résultat ⁽²⁾	Variété d'amiante ⁽²⁾	Eléments analytiques
	Nombre de préparations	Traitement	Techniques analytiques / Date d'analyse	Nombre de supports analytiques			
▶ 1 ▶ Agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux ⁽⁴⁾	Nombre de préparations : 1	Thermique et mécanique	META le 14/01/2026	Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté ⁽³⁾	---	Analyste : ABK
▶ Agrégats d'enrobé bitumineux - matériau granulaire hétérogène ⁽⁴⁾	Nombre de préparations : 3		META le 14/01/2026	Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté ⁽³⁾	---	Analyste : ABK

(1) Les fibres optiquement observables sont celles ayant un diamètre supérieur à 0.2 micromètre.

(2) Ce résultat porte sur l'examen conjoint des résultats d'analyse des 2 techniques analytiques MOLP et META, le cas échéant.

(3) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibres d'amiante inférieure à la limite de détection déclarée pour la(es) méthode(s) utilisée(s).

(4) La fraction analysée a subi un traitement thermique préalable.

Validé par : Remy BECK - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
DTA 164-07 rev14

Page 2/2



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT622601-455_1 EN DATE DU 14/01/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE DELIBEREMENT AJOUTE ET NATURELLEMENT PRESENT DANS LES MATERIAUX ET PRODUITS MANUFACTURES

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC MAISONS ALFORT (CIDMA)
108 Avenue de la Liberté
94700 Maisons-Alfort

Prélèvement :

Commande ITGA : IT6226-121
Échantillon ITGA : IT622601-455
Reçu au laboratoire le : 09/01/2026

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2512CIDMA - BI14920000000029 UPEC Labo 2836
Dossier client	2512CIDMA - BI14920000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du General de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10
Échantillon	P103 - Couche1: Enrobe bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume) surface beige + Couche2: Enrobe bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume) sous couche noire - R-1 - parking ext

Description ITGA	Agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux / Agrégats d'enrobé bitumineux - matériau granulaire hétérogène
------------------	--

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1^{er} octobre 2019 :

- Phase mastic et phase granulaire : Traitement thermique et mécanique (méthode interne : IT 413)
- Pour l'analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement, réduction de la matrice et montage adapté sur lame de microscopie (méthode interne : IT 444).
- Pour l'analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT 444).

Technique Analytique :

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Limite de détection pour la méthode MOLP : La détection de fibres d'amiante optiquement observables (1) est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse avec une probabilité de 95%.

ET/OU

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050, parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1 et principes de classification minéralogique de l'International Mineralogical Association - IMA) : Morphologie, composition chimique par EDX et diffraction électronique
Limite de détection pour la méthode META : La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse avec une probabilité de 95%.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-07 rev14

Page 1/2

RAPPORT D'ESSAI N° IT622601-455_1 EN DATE DU 14/01/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE DELIBEREMENT AJOUTE ET NATURELLEMENT
PRESENT DANS LES MATERIAUX ET PRODUITS MANUFACTURES

Résultat :

Fraction Analysée	Données préparations		Données Analytiques		Résultat ⁽²⁾	Variété d'amiante ⁽²⁾	Eléments analytiques
	Nombre de préparations	Traitement	Techniques analytiques / Date d'analyse	Nombre de supports analytiques			
▶ 1 ▶ Agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux ⁽⁴⁾	Nombre de préparations : 1	Thermique et mécanique	META le 14/01/2026	Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté ⁽³⁾	---	Analyste : ABK
▶ Agrégats d'enrobé bitumineux - matériau granulaire hétérogène ⁽⁴⁾	Nombre de préparations : 3		META le 14/01/2026	Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté ⁽³⁾	---	Analyste : ABK

(1) Les fibres optiquement observables sont celles ayant un diamètre supérieur à 0.2 micromètre.

(2) Ce résultat porte sur l'examen conjoint des résultats d'analyse des 2 techniques analytiques MOLP et META, le cas échéant.

(3) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibres d'amiante inférieure à la limite de détection déclarée pour la(es) méthode(s) utilisée(s).

(4) La fraction analysée a subi un traitement thermique préalable.

Validé par : Remy BECK - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
DTA 164-07 rev14

Page 2/2



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT622601-452 EN DATE DU 15/01/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :

SOCOTEC DIAGNOSTIC MAISONS ALFORT (CIDMA)
Frédéric RAUH
108 Avenue de la Liberté
94700 Maisons-Alfort

Prélèvement :

Commande ITGA : IT2526-273
Echantillon ITGA : IT622601-452
Reçu au laboratoire le : 09/01/2026

Réf. Cliant : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le cliant qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2512CIDMA - BI1492000000029_UPEC_Labo_2836
Dossier cliant	2512CIDMA - BI1492000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du General de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10
Echantillon	P100 - Couche1: Enrobe bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume) surface beige + Couche2: Enrobe bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume) sous couche noire - R-1 - parking ext ITM-KJQGM-3072997
Description ITGA	Matériau compact gris hétérogène / Matériau bitumineux noir en faible quantité

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 15/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : MHU
Matériau bitumineux noir en faible quantité		Quantité insuffisante pour analyse		

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Remy BECK Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du cliant, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT622601-454 EN DATE DU 15/01/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC MAISONS ALFORT (CIDMA)
Frédéric RAUH
108 Avenue de la Liberté
94700 Maisons-Alfort

Prélèvement :

Commande ITGA : IT2526-273
Echantillon ITGA : IT622601-454
Reçu au laboratoire le : 09/01/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2512CIDMA - BI1492000000029_UPEC_Labo_2836
Dossier client	2512CIDMA - BI1492000000029 - UPEC PARIS XIII - 61 avenue du General de Gaulle 94000 CRETEIL CEDEX 10
Echantillon	P102 - Couche1: Enrobe bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume) surface beige + Couche2: Enrobe bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume) sous couche noire - R-1 - parking ext ITM-VFBHS-3072998
Description ITGA	Matériau compact gris hétérogène / Matériau bitumineux noir en faible quantité

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 15/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : KOB
Matériau bitumineux noir en faible quantité		Quantité insuffisante pour analyse		

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

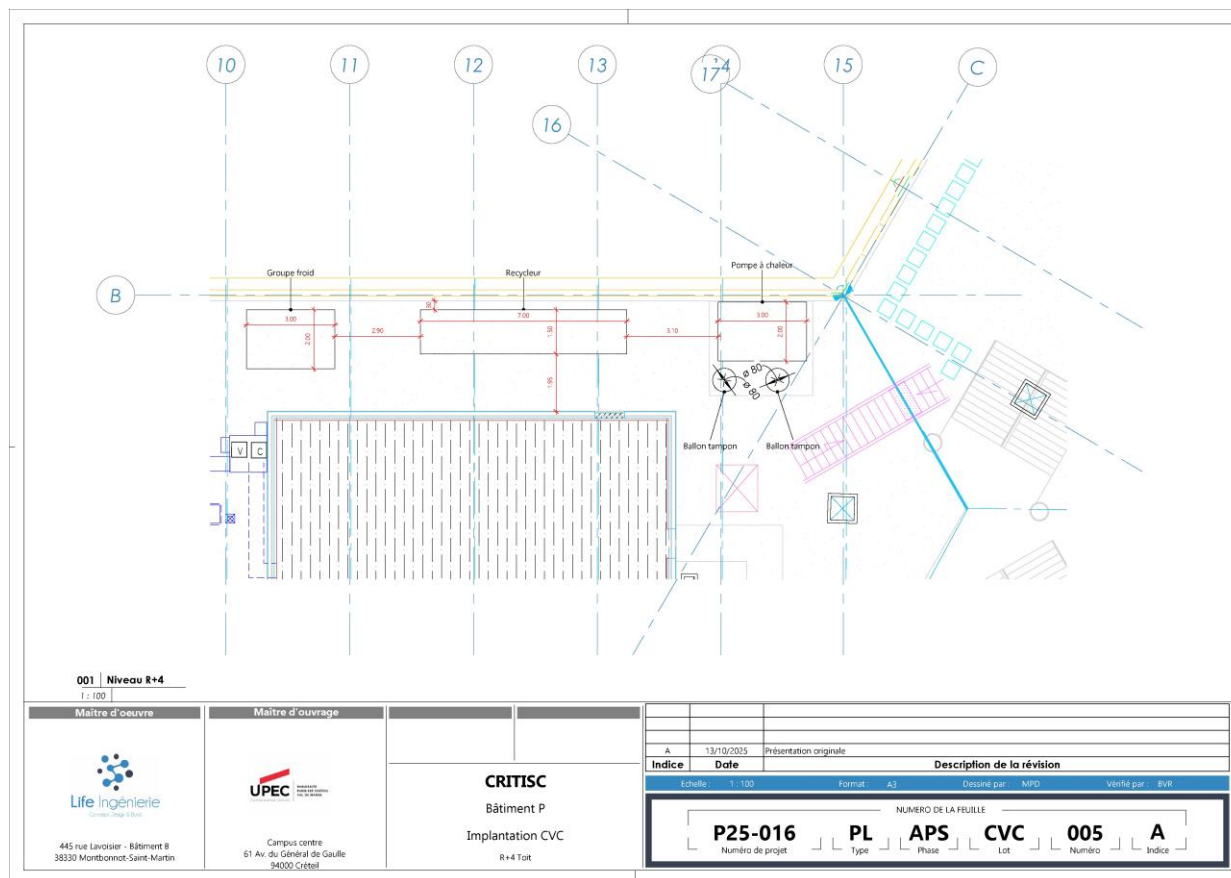
Validé par : Remy BECK Analyste

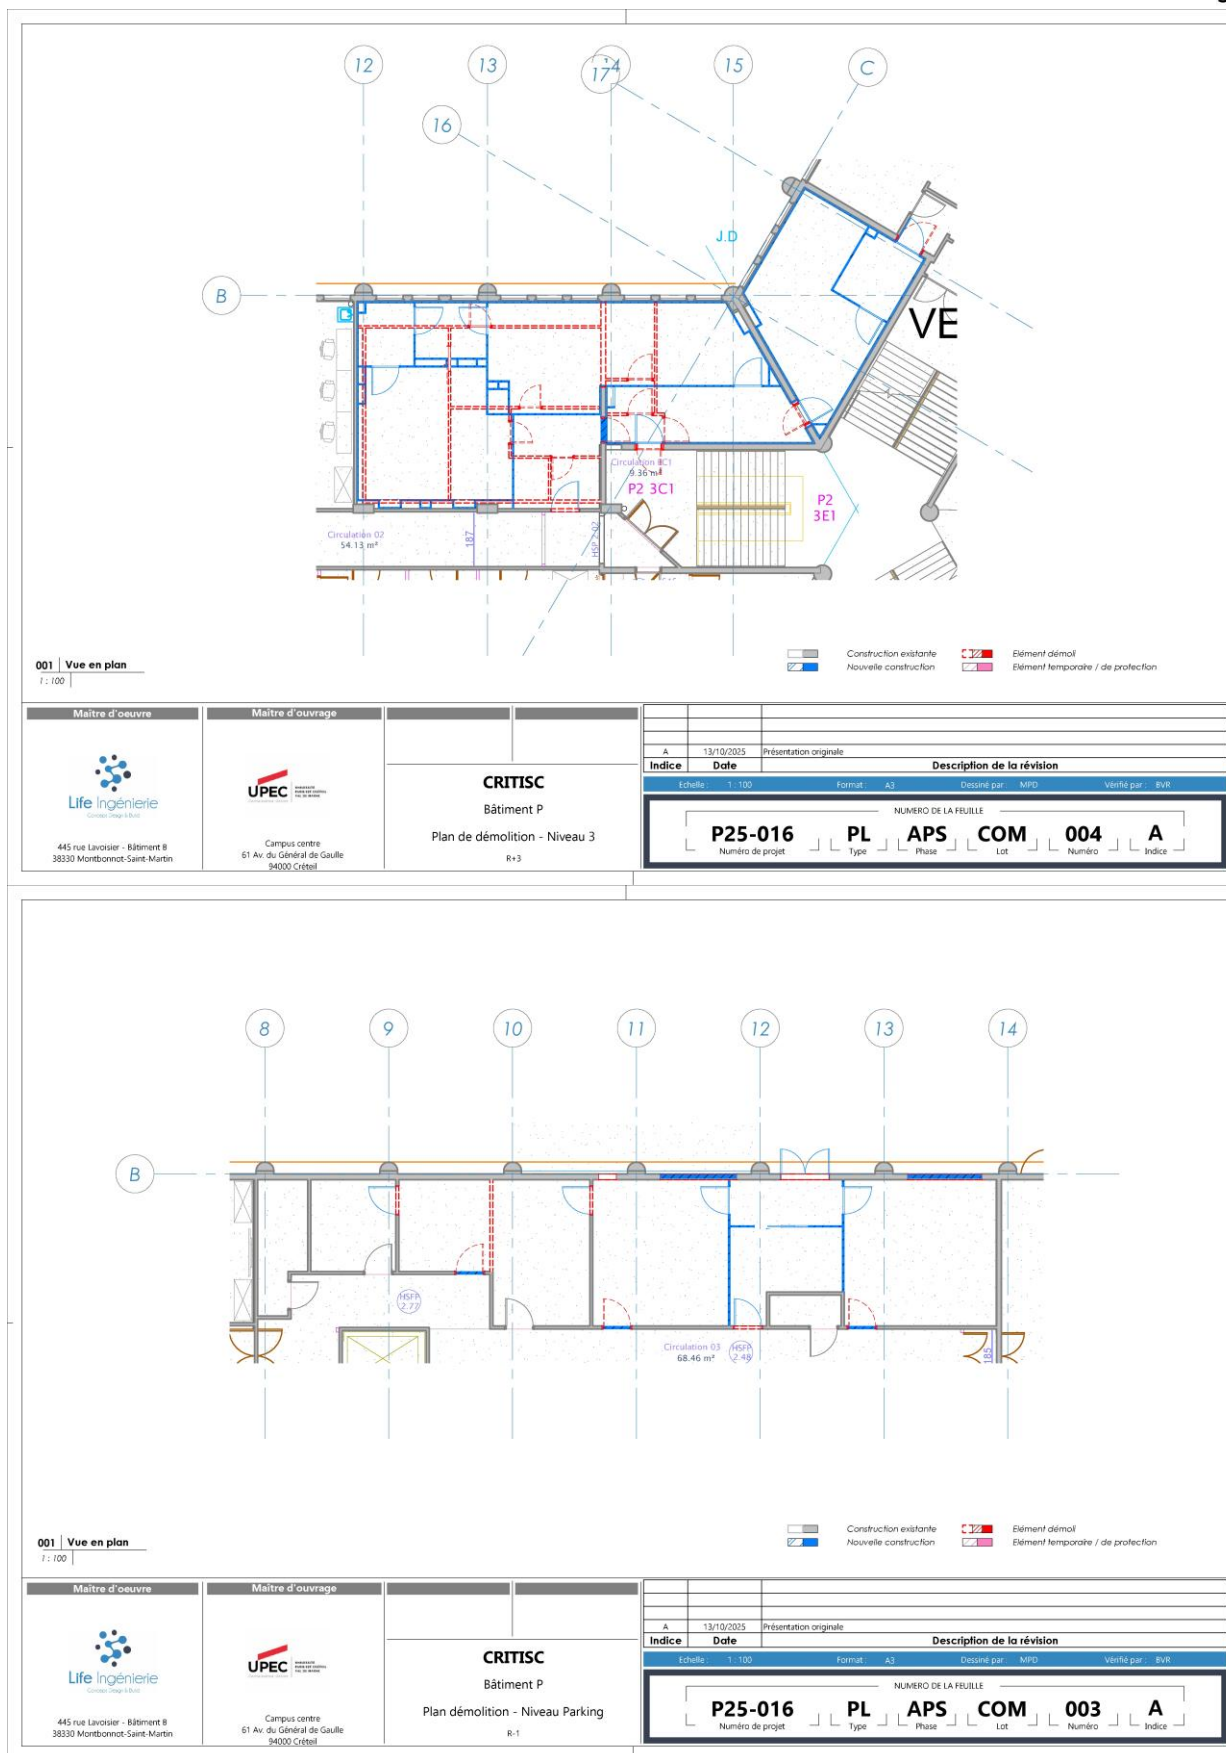
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

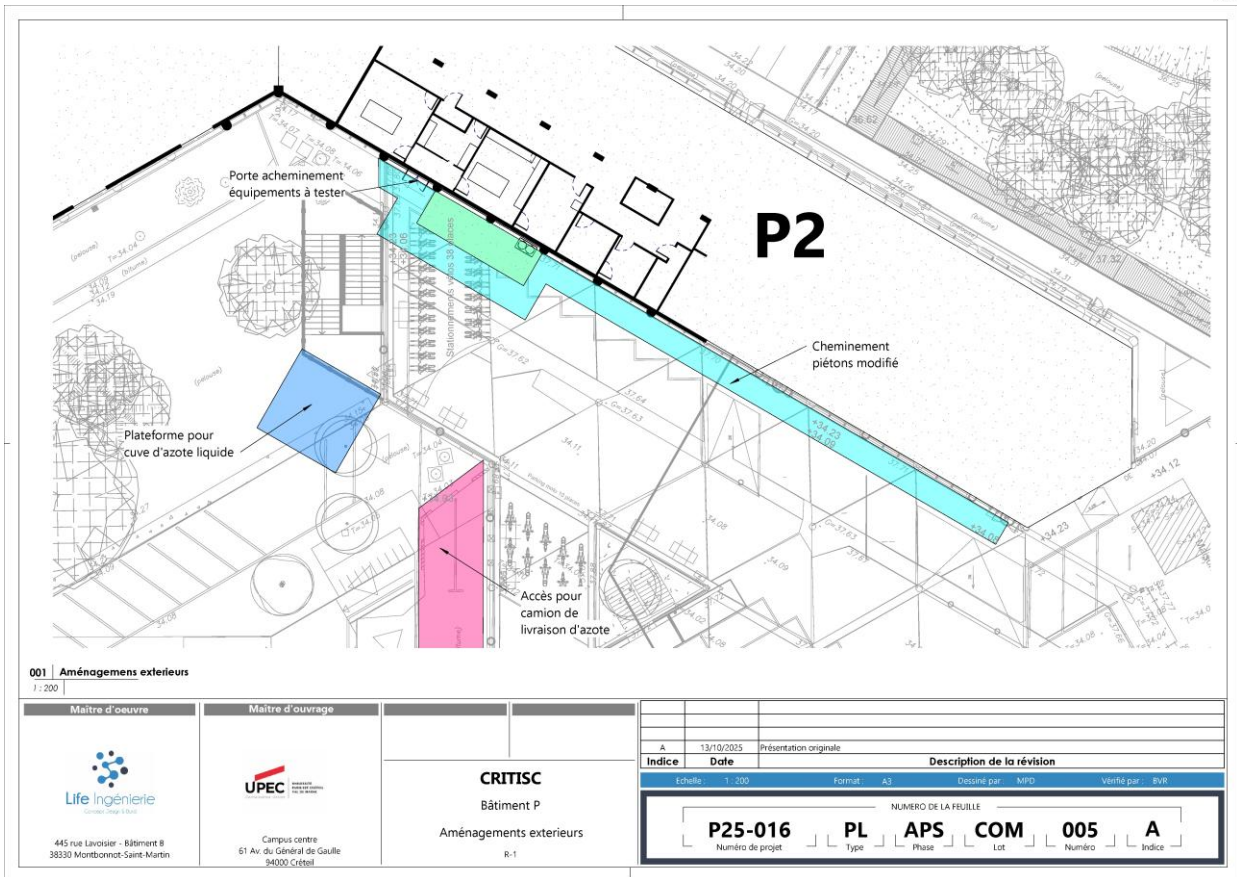
DTA 164 rev 27

Page 1 / 1

ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS







Néant

ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES



Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier N°1997

Monsieur KAWADRY-EINARSON Thomas

Amiante sans mention
Selon arrêté du 1er juillet 2024

Amiante
Date d'effet : 27/07/2023 : - Date d'expiration : 26/07/2030

Amiante avec mention
Selon arrêté du 1er juillet 2024

Missions spécifiques, bâtiments complexes
Date d'effet : 27/07/2023 : - Date d'expiration : 26/07/2030

DPE individuel
Selon arrêté du 20 juillet 2023

Diagnostic de performances énergétiques
Date d'effet : 01/07/2024 : - Date d'expiration : 26/07/2030

DPE avec mention
Selon arrêté du 20 juillet 2023

DPE par immeuble, bâtiments à usage autre que d'habitation
Date d'effet : 01/07/2024 : - Date d'expiration : 26/07/2030

Electricité
Selon arrêté du 1er juillet 2024

Etat de l'installation intérieure électricité
Date d'effet : 27/07/2023 : - Date d'expiration : 26/07/2030

Gaz
Selon arrêté du 1er juillet 2024

Etat de l'installation intérieure gaz
Date d'effet : 27/07/2023 : - Date d'expiration : 26/07/2030

Plomb sans mention
Selon arrêté du 1er juillet 2024

Constat du risque d'exposition au plomb
Date d'effet : 27/07/2023 : - Date d'expiration : 26/07/2030

Termites métropole
Selon arrêté du 1er juillet 2024

Etat relatif à la présence de termites dans les bâtiments
Date d'effet : 27/07/2023 : - Date d'expiration : 26/07/2030

Ce certificat est émis pour servir et valoir ce que de droit,
Edité le 24/03/2025, à Pessac par MOLEZUN Jean-Jacques Président.



Siège : 25, avenue Léonard de Vinci – Technoparc Europarc – 33600 PESSAC
Tél : 05.33.89.39.30 – Mail : contact@lcp-certification.fr – site : www.lcp-certification.fr
SAS au capital de 15 000€ - SIRET : 80914919800032 – RCS BORDEAUX – 809 149 198 - - Code APE : 7022 Z
Enr487@ LE CERTIFICAT V013 du 01-09-2024



ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre intermédiaire
MARSH SAS
 Département Construction
 Tour Ariane
 5, Place des Pyramides
 La Défense 9
 92088 Paris La Défense Cedex

 **01 41 34 50 00**
 **01 41 34 55 00**

N°ORIAS **07 001 037**
 Site ORIAS www.orias.fr

Votre contrat

Construction : Responsabilité
 civile professionnelle et
 exploitation

Vos références

Contrat : **37503519275087**
 Client : **0010834120**



Assurance et Banque

SOCOTEC DIAGNOSTIC
 21 Route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC
 21 Route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME
 N°SIREN : 479 076 838

Est bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2026 au 01/01/2027.

Ce contrat garanti l'ensemble de ses responsabilités civile professionnelle et exploitation encourues du fait des missions qui lui sont confiées.

Ce contrat garantit, à hauteur de 1.500.000 € par sinistre, notamment :

Les missions relatives à l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériau contenant de l'amiante, prévus soit à l'article L.1334-12-1 du code de la santé publique et définie aux articles R.1334-20 à 25 du code de la santé publique, soit aux articles R.4412-97 à R.4412-97-6 du code du travail ainsi que toutes missions de vérification technique et d'assistance technique liées à l'amiante.

Les missions relatives à l'établissement du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.126-6 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations intérieures de gaz prévu à l'article L.134-9 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations électriques prévu à l'article L.134-7 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état relatif à la présence de termites dans les bâtiments prévu à l'article L.126-24 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions de diagnostic ou de vérification relatives à la présence de plomb dans les bâtiments ainsi que les missions relatives à l'établissement du constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-6 du code de la santé publique.

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Nanterre le 12/12/2025
 POUR LA SOCIETE :

Mathieu GODART
 Directeur Général Délégué d'AXA France



AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959 RCS Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle contre l'incendie, les accidents et risques divers. Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309. AXA Assurances Vie Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 457 245 - Sièges sociaux : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Juridica - SA au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150 RCS Versailles - Siège social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances - SA au capital de 31 275 660 6451 392 724 RCS Nanterre - Siège social : 6, rue André Gide 92320 Châtillon TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.