



APAVE
AGENCE DE NICE

22/26 avenue Edouard GRINDA
06200 NICE
N° SIRET : 90386907100733

DONNEUR D'ORDRE
CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL
ET DES RIVAGES LACUSTRES
Rue Jean Baptiste Audebert
17300 ROCHEFORT
CONTACT : Madame MOREAU



Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'un immeuble bâti



Numéro d'offre : **2964271**
Numéro de contrat : **2964271**
Numéro de rapport (n° de tâche) : **2964271**
Date : **11/03/2026**

Lieu d'intervention :
Station météo
Presqu'île de la Caravelle
97220 LA TRINITE

Destinataire rapport :
CONSERVATOIRE DE L'ESPACE
LITTORAL ET DES RIVAGES
LACUSTRES

Date d'intervention :
06/03/2026

Intervenant : **Monsieur Cyril BENTZ**

Signature :

*Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité
Nombre de pages total du document : 42 pages*

1 INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.1 DESIGNATION DU BATIMENT

Adresse : Station météo
Presqu'île de la Caravelle
97220 LA TRINITE

Date du permis de construire : Antérieure au 1er juillet 1997

1.2 DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom : CONSERVATOIRE DE L'ESPACE
LITTORAL ET DES RIVAGES
LACUSTRES

Adresse : Rue Jean Baptiste Audebert
17300 ROCHEFORT

DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE

Nom: CONSERVATOIRE DE L'ESPACE
LITTORAL ET DES RIVAGES
LACUSTRES

Adresse : Rue Jean Baptiste Audebert
17300 ROCHEFORT

1.3 EXÉCUTION DE LA MISSION

Repérage réalisé par : BENTZ Cyril

N° certificat de qualification : CPDI5352

Date d'obtention : 11/05/2020

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : ICERT

Date de la commande : 06/03/2026

Accompagnateur : Aucun

Laboratoire d'Analyses : ITGA AIX-EN-PROVENCE

Adresse laboratoire : ArteParc - Bâtiment E Route de la Côte d'Azur - CS n° 30012 13590 MEYREUIL

Numéro d'accréditation : 1-1029

Organisme d'assurance professionnelle : Allianz Global Corporate & Specialty SE

Adresse assurance : 1 cours Michelet - CS 30051 92076 Paris La Défense Cedex

N° de contrat d'assurance : FRL003861

Date de validité : 31/12/2026

1.4 REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Nature des travaux envisagés : Démolition totale

2 CONCLUSION(S) DU RAPPORT

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

SOMMAIRE :

INFORMATIONS GÉNÉRALES	2
DESIGNATION DU BATIMENT	2
DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
DÉSIGNATION DU PROPRIETAIRE	2
EXÉCUTION DE LA MISSION	2
REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE	2
CONCLUSION(S) DU RAPPORT	2
RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	4
MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE	4
MATERIAUX OU PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE	4
INVESTIGATIONS NON REALISEES	7
LOCAUX NON VISITES / MOYENS D'ACCES A METTRE A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE	7
INVESTIGATION(S) APPROFONDIE(S) DEVANT ETRE REALISEE(S) PAR LE DONNEUR D'ORDRE	7
PRECONISATIONS	7
COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION	7
OBJECTIF	7
REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES	7
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	7
PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION	8
PROGRAMME DE DEMOLITION	8
PROGRAMME ET PERIMETRE DE REPERAGE	8
RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)	8
ANNEXE CROQUIS	9
ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION	14
ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES	33
ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES	38
ANNEXE ATTESTATION ASSURANCE	40

3 RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Dans le cadre de cette mission, l'intervenant Apave a examiné uniquement les composants et les locaux ou les volumes auxquels il a pu accéder dans des conditions normales de sécurité.

3.1 Matériaux ou produits contenant de l'amiante

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Ref sondage	(ZPSO) Référence
RDC	Pièce 1	Plafond	Peinture et enduit	Résultat d'analyse (P003)	S003	Z003
RDC	Pièce 2	Plafond	Peinture et enduit	Résultat d'analyse (P003 - idem)	S022	Z003
RDC	Salle d'eau 1	Plafond	Conduit en fibre ciment	Résultat d'analyse (P012)	S012	
		Plafond	Peinture et enduit	Résultat d'analyse (P003 - idem)	S023	Z003
RDC	Salle d'eau 2	Plafond	Peinture et enduit	Résultat d'analyse (P003 - idem)	S024	Z003
RDC	Local	Plafond	Peinture et enduit	Résultat d'analyse (P003 - idem)	S025	Z003
RDC	Coursive 1	Plafond	Peinture et enduit	Résultat d'analyse (P003 - idem)	S026	Z003
RDC	Coursive 2	Plafond	Peinture et enduit	Résultat d'analyse (P003 - idem)	S027	Z003

3.2 Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
RDC	Pièce 1	Sol	Peinture et chape	Résultat d'analyse (P001)	S001	Z001
		Murs	Peinture et enduit	Résultat d'analyse (P002)	S002	Z002
RDC	Pièce 2	Sol	Peinture et chape	Résultat d'analyse (P004)	S006	Z001

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
		Plan de travail	Colle faïence	Résultat d'analyse (P007)	S007	Z004
		Plan de travail	Colle faïence	Résultat d'analyse (P008)	S008	Z004
		Murs	Peinture et enduit	Résultat d'analyse (P005)	S004	Z002
		Plafond	Peinture et enduit	Résultat d'analyse (P006)	S005	Z003
RDC	Salle d'eau 1	Sol	Peinture et chape	Résultat d'analyse (P009)	S009	
		Murs	Colle faïence	Résultat d'analyse (P010)	S010	
		Murs	Colle faïence	Résultat d'analyse (P011)	S011	
		Murs	Peinture et enduit	Résultat d'analyse (P002 - idem)	S020	Z002
RDC	Salle d'eau 2	Sol	Dalles de sol et colle	Résultat d'analyse (P013)	S013	
		Sol	Chape	Résultat d'analyse (P014)	S014	
		Murs	Colle faïence	Résultat d'analyse (P015)	S015	
		Murs	Peinture et enduit	Résultat d'analyse (P002 - idem)	S021	Z002
RDC	Façades	Façade	Peinture et enduit	Résultat d'analyse (P016)	S016	Z006
		Façade	Peinture et enduit	Résultat d'analyse (P017)	S017	Z006
RDC	Toiture terrasse	Toiture Etanchéité dessous	tanchéité bitumineuse	Résultat d'analyse (P018)	S018	
		Toiture Etanchéité dessous	tanchéité bitumineuse	Résultat d'analyse (P019)	S019	
RDC	Local	Sol	Peinture et chape	Résultat	S032	Z001

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
				d'analyse (P001 - idem)		
		Sol	Peinture et chape	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S036	Z001
RDC	Coursive 1	Façade	Peinture et enduit	Résultat d'analyse (P016 - idem)	S028	Z006
		Sol	Chape	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S033	Z001
		Façade	Peinture et enduit	Résultat d'analyse (P016 - idem)	S029	Z006
RDC	Coursive 2	Façade	Peinture et enduit	Résultat d'analyse (P016 - idem)	S030	Z006
		Sol	Chape	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S034	Z001
		Façade	Peinture et enduit	Résultat d'analyse (P016 - idem)	S031	Z006

Remarque : malgré le résultat négatif de l'analyse P006 (ZPSO Z003), l'ensemble des plafonds sont considérés avec peinture et enduit (indissociable) amiantés. Dans l'analyse des couches de P006 l'enduit plâtreux blanc n'est pas observé par le laboratoire.

4 INVESTIGATIONS NON REALISEES

4.1 Locaux non visités / Moyens d'accès à mettre à disposition par le donneur d'ordre

Néant

4.2 Investigation(s) approfondie(s) devant être réalisée(s) par le donneur d'ordre

Néant

5 PRECONISATIONS

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Le présent document constitue un élément important du dossier technique amiante qui doit être mis à jour et transmis aux entreprises pour établir leur évaluation du risque.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

6 COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION

6.1 OBJECTIF

La prestation a pour objectif de réaliser le repérage des matériaux ou produits contenant de l'amiante dont le propriétaire doit disposer avant démolition totale ou de plus de 50 % de la structure de son immeuble.

6.2 REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES

Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004,

Décret n° 2010 – 1200 du 11 Octobre 2010 pris en application de l'article L 271-6 du code de la construction et de l'habitation,

Décret 2011-629 du 3 juin 2011 : protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis,

Articles R 1334-19 et R 1334-22 du code de la santé publique,

Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage,

Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis modifié par l'arrêté du 23 Janvier 2020,

Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification,

Norme NF X 46 020 du 05 août 2017.

6.3 CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date de réalisation du repérage : 06/03/2026

Conditions du repérage : Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l'engagement de l'opération elle-même pour des raisons techniques communiquées par l'opérateur de repérage (dépose de doublages, de pléniums etc), le donneur d'ordre fait procéder au repérage au fur et à mesure de l'avancement de l'opération.

Moyens mis à disposition de l'opérateur : Néant
Documents remis : Néant

Commentaire : Néant

Le repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante, défini à l'article R. 1334-22 du code de la santé publique, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné par le repérage.

Il ne peut être finalisé qu'après évacuation définitive de l'immeuble bâti et enlèvement des mobiliers afin que tous les composants soient accessibles.

7 PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION

7.1 PROGRAMME DE DEMOLITION

Démolition totale

7.2 PROGRAMME ET PERIMETRE DE REPERAGE

Périmètre de repérage : Ensemble des locaux ou parties d'immeuble concernés par la démolition telle que définie par le donneur d'ordre.

Programme de repérage : Matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante dans les éléments de la construction et susceptibles d'être affectés par la démolition en regard des matériaux ou produits figurant dans la liste C de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique, le tableau A1 de la norme NF X 46 020 et tout autre matériau réputé contenir de l'amiante dont l'opérateur aurait connaissance.

Si des produits ou matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'auraient pas fait l'objet d'investigations car non identifiés comme concernés par le programme de démolition tel que communiqué par le donneur d'ordre, ce dernier devra effectuer des investigations complémentaires.

Liste des locaux (visités / non visités) :

Etage	Local / partie d'immeuble	Visitée	Justification
RDC	Pièce 1	OUI	
RDC	Pièce 2	OUI	
RDC	Salle d'eau 1	OUI	
RDC	Salle d'eau 2	OUI	
RDC	Façades	OUI	
RDC	Toiture terrasse	OUI	
RDC	Local	OUI	
RDC	Coursive 1	OUI	
RDC	Coursive 2	OUI	

8 RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)

Rapports précédents :

Absence de rapports antérieurs ou non communiqués

ANNEXE CROQUIS

	Planche de repérage			
Client : N° rapport : N° planche : Type : Date : Intervenant : Origine du plan :	CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES 2964271 1/4 Croquis 11/03/2026 BENTZ Cyril BENTZ Cyril	Titre : Lieu d'intervention :	Rdc Localisation prélèvement Station météo Presqu'île de la Caravelle 97220 LA TRINITE	

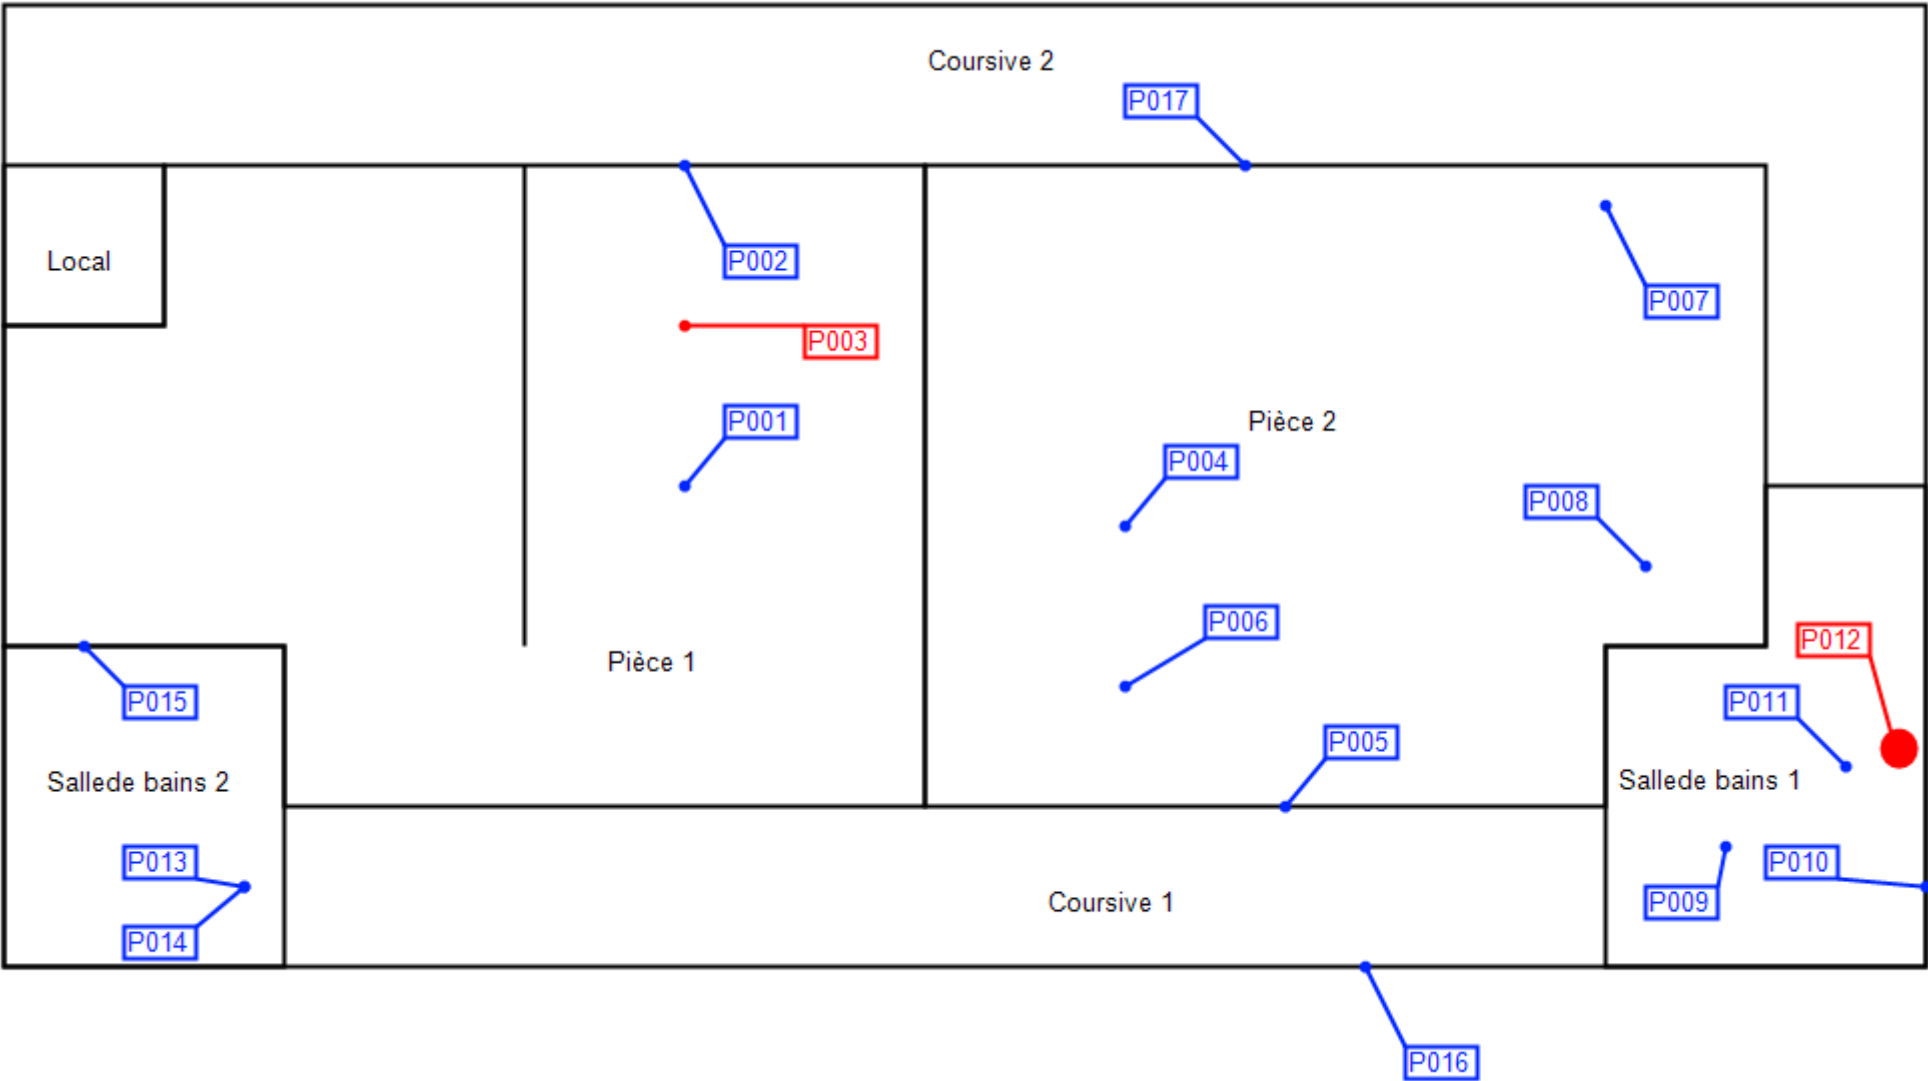


		Planche de repérage		
Client :	CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES		Titre :	Toiture Localisation des prélèvements
N° rapport :	2964271			
N° planche :	2/4	Version : 0	Lieu d'intervention :	Station météo Presqu'île de la Caravelle 97220 LA TRINITE
Type :	Croquis			
Date :	11/03/2026			
Intervenant :	BENTZ Cyril			
Origine du plan :	BENTZ Cyril			

P019

P018

Toiture

apave Planche de repérage			
Client :	CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES	Titre :	Rdc cartographie amiante
N° rapport :	2964271		Station météo
N° planche :	3/4	Lieu d'intervention :	Presqu'île de la Caravelle
Type :	Croquis		97220 LA TRINITE
Date :	11/03/2026		
Intervenant :	BENTZ Cyril		
Origine du plan :	BENTZ Cyril		

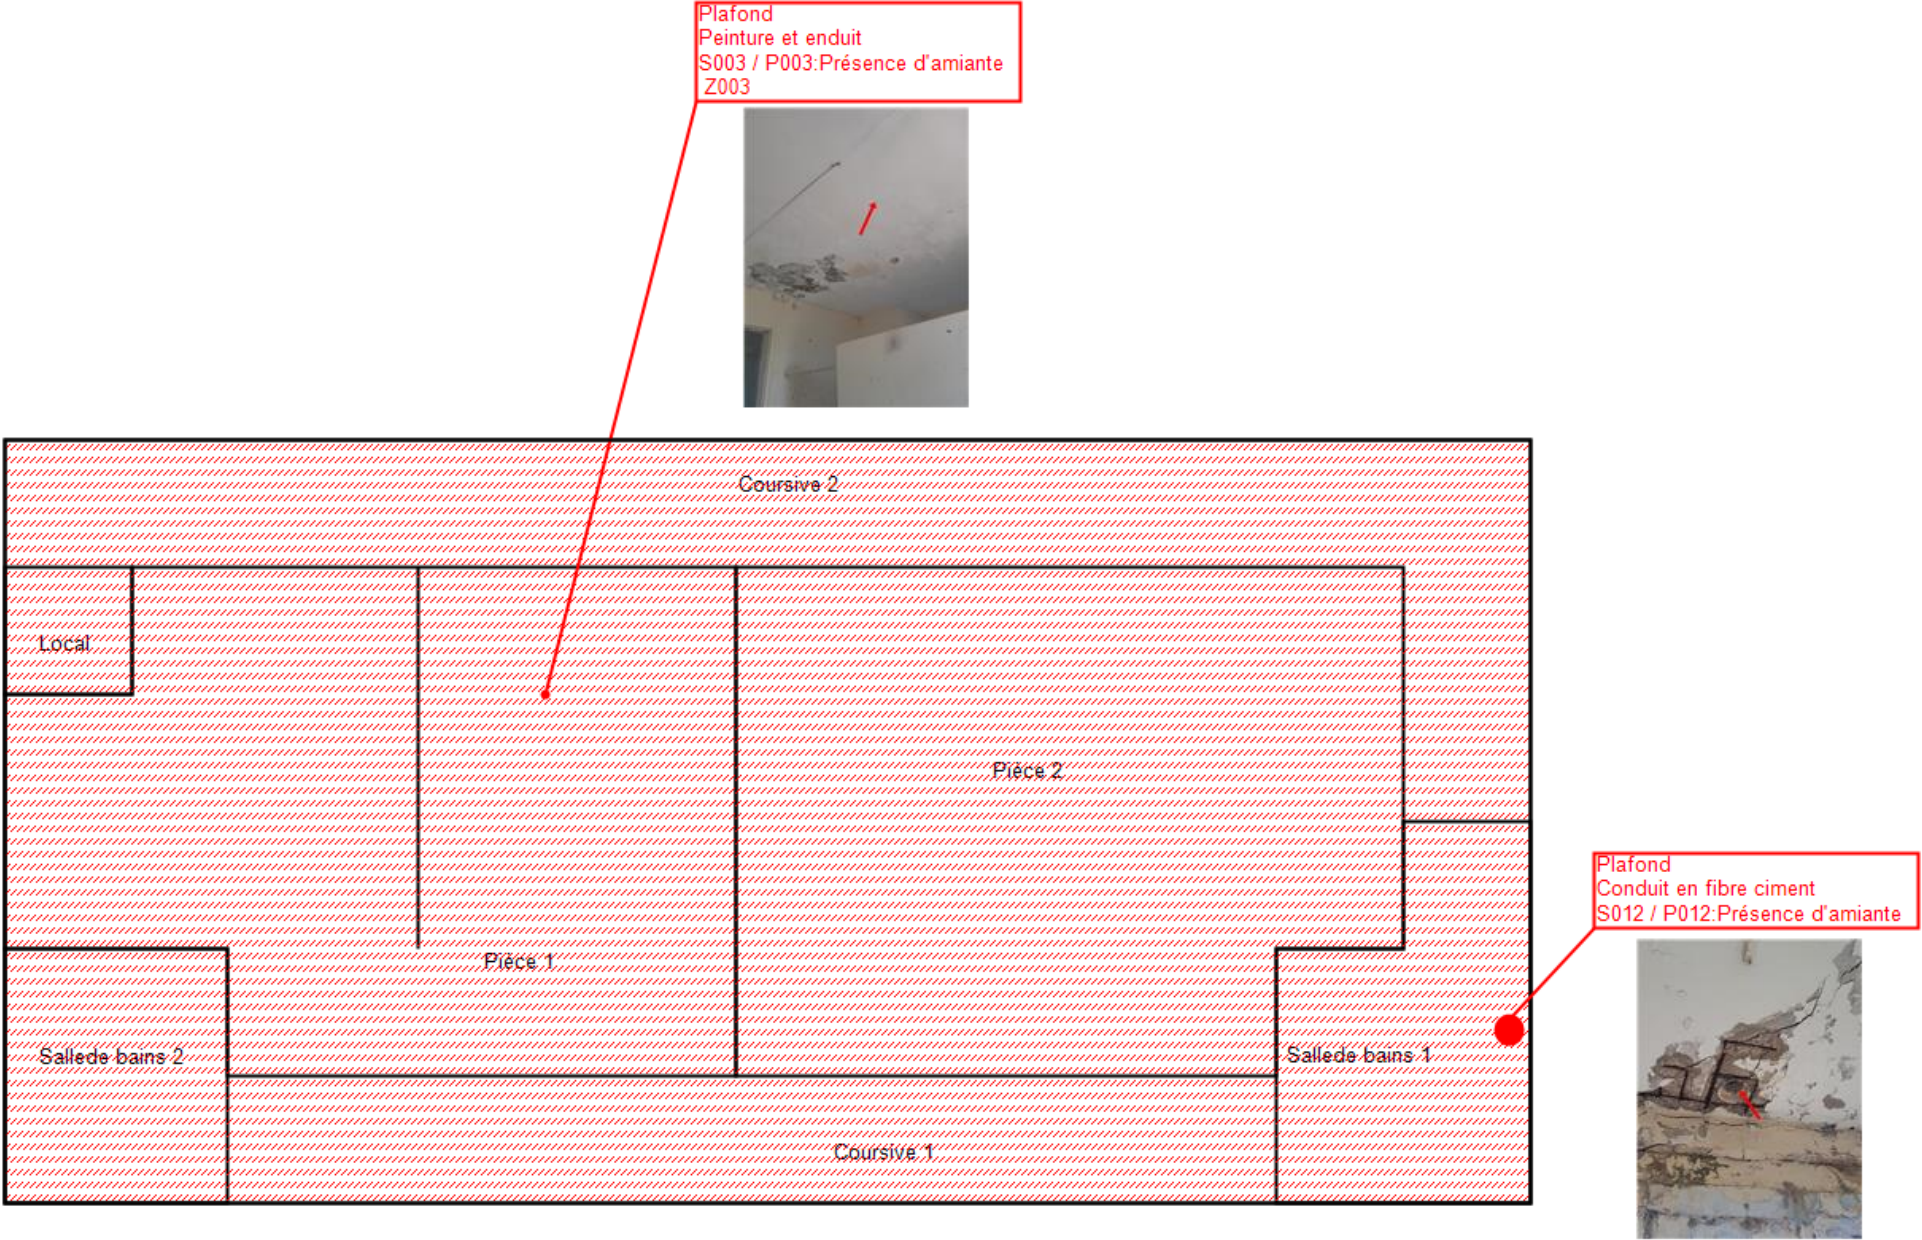


		Planche de repérage		
Client :	CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES		Titre :	Toiture cartographie amiante
N° rapport :	2964271			
N° planche :	4/4	Version : 0	Lieu d'intervention :	Station météo Presqu'île de la Caravelle 97220 LA TRINITE
Type :	Croquis			
Date :	11/03/2026			
Intervenant :	BENTZ Cyril			
Origine du plan :	BENTZ Cyril			

Toiture

Continuité du conduit en toiture

ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

PRELEVEMENT : P001		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES	2964271	RDC - Pièce 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture et chape	06/03/2026	BENTZ Cyril
Localisation		
Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Peinture et chape		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Couche 0	Peintures multiples non séparable + matériau compact gris hétérogène	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3679925.0.PDF	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P002
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES	2964271	RDC - Pièce 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture et enduit	06/03/2026	BENTZ Cyril

Localisation

Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Peinture et enduit

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
Couche 0	Peintures multiples non séparable + enduit compact gris

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3679925.0.PDF	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P003
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES	2964271	RDC - Pièce 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture et enduit	06/03/2026	BENTZ Cyril

Localisation

Plafond

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type Chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Peinture et enduit

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
Couche 0	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + enduit gris non séparable

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3679925.0.PDF	Fibres d'amiante de type Chrysotile

PRELEVEMENT : P004
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES	2964271	RDC - Pièce 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture et chape	06/03/2026	BENTZ Cyril

Localisation

Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Peinture et chape

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
Couche 0	Peintures multiples non séparable + matériau compact gris hétérogène

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3679925.0.PDF	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P005
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES	2964271	RDC - Pièce 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture et enduit	06/03/2026	BENTZ Cyril

Localisation

Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Peinture et enduit

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
Couche 0	Peintures multiples non séparable + enduit compact gris

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3679925.0.PDF	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P006
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES	2964271	RDC - Pièce 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture et enduit	06/03/2026	BENTZ Cyril

Localisation

Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Peinture et enduit

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
Couche 0	Peinture non séparable + enduit compact gris

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3679925.0.PDF	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P007
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES	2964271	RDC - Pièce 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle faïence	06/03/2026	BENTZ Cyril

Localisation

Plan de travail

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
Couche 0	Peinture non séparable + colle grise hétérogène + couche plâtrée blanche en faible quantité non séparable

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3679925.0.PDF	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P008
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES	2964271	RDC - Pièce 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle faïence	06/03/2026	BENTZ Cyril

Localisation

Plan de travail

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
Couche 0	Colle grise + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3679925.0.PDF	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P009
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES	2964271	RDC - Salle d'eau 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture et chape	06/03/2026	BENTZ Cyril

Localisation

Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Peinture et chape

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
Couche 0	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3679925.0.PDF	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P010
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES	2964271	RDC - Salle d'eau 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle faïence	06/03/2026	BENTZ Cyril

Localisation

Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
Couche 0	Peinture non séparable + colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3679925.0.PDF	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P011
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES	2964271	RDC - Salle d'eau 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle faïence	06/03/2026	BENTZ Cyril

Localisation

Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
Couche 0	Peinture non séparable + colle grise + couche plâtruse blanche en faible quantité non séparable

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3679925.0.PDF	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P012
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES	2964271	RDC - Salle d'eau 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Conduit en fibre ciment	06/03/2026	BENTZ Cyril

Localisation

Plafond

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type Chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Conduit en fibre ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
Couche 0	Peinture non séparable + fibrociment gris avec fibres visibles

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3679925.0.PDF	Fibres d'amiante de type Chrysotile

PRELEVEMENT : P013
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES	2964271	RDC - Salle d'eau 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalles de sol et colle	06/03/2026	BENTZ Cyril

Localisation

Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Dalles de sol et colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
Couche 0	Dalle dure cassante bleue
Couche 0	Colle polymère jaune + ragréage gris en faible quantité non séparable

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3679925.0.PDF	Fibres d'amiante non détectées
Couche 0	S.3679925.0.PDF	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P014
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES	2964271	RDC - Salle d'eau 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Chape	06/03/2026	BENTZ Cyril

Localisation

Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Chape

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
Couche 0	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3679925.0.PDF	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P015
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES	2964271	RDC - Salle d'eau 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle faïence	06/03/2026	BENTZ Cyril

Localisation

Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
Couche 0	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3679925.0.PDF	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P016
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES	2964271	RDC - Façades
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture et enduit	06/03/2026	BENTZ Cyril

Localisation

Façade

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Peinture et enduit

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
Couche 0	Peinture non séparable + enduit compact gris

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3679925.0.PDF	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P017
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES	2964271	RDC - Façades
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture et enduit	06/03/2026	BENTZ Cyril

Localisation

Façade

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Peinture et enduit

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
Couche 0	Peinture non séparable + enduit compact gris

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3679925.0.PDF	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P018
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES	2964271	RDC - Toiture terrasse
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
tanchéité bitumineuse	06/03/2026	BENTZ Cyril

Localisation

Toiture Etanchéité dessous

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

tanchéité bitumineuse

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
Couche 0	Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3679925.0.PDF	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P019
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES	2964271	RDC - Toiture terrasse
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
tanchéité bitumineuse	06/03/2026	BENTZ Cyril

Localisation

Toiture Etanchéité dessous

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

tanchéité bitumineuse

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
Couche 0	Matériau bitumineux noir avec gravillons

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3679925.0.PDF	Fibres d'amiante non détectées

ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES

S.3679925.0.PDF



Artelparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tel : 04.42.12.11.20
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0426-7115 EN DATE DU 11/03/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE - NICE 22-26 avenue Edouard Grinda 06200 NICE	Réf. Commande ITGA : IT0426-7115 Réf. Commande Client : 2964271--228--326-0-193949324
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 10/03/2026

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2964271 A		Réf échantillon ITGA : IT042603-8893	
Réf échantillon client : P001 - RDC - Pièce 1 - - Sol - Peinture et chape		Description ITGA : Peintures multiples / Matériau compact gris hétérogène	
Peintures multiples non séparable + Matériau compact gris hétérogène (1)	META (A) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HBL (4)
Réf dossier client : 2964271 A		Réf échantillon ITGA : IT042603-8894	
Réf échantillon client : P002 - RDC - Pièce 1 - - Murs - Peinture et enduit		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit compact gris	
Peintures multiples non séparable + Enduit compact gris (1)	META (A) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HBL (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 1/5

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0426-7115 EN DATE DU 11/03/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2964271 A		Réf échantillon ITGA : IT042603-8895	
Réf échantillon client : P003 - RDC - Pièce 1 - - Plafond - Peinture et enduit		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Enduit gris	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac + Enduit gris non séparable (1)	META (A) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : RBL (3)
Réf dossier client : 2964271 A		Réf échantillon ITGA : IT042603-8896	
Réf échantillon client : P004 - RDC - Pièce 2 - - Sol - Peinture et chape		Description ITGA : Peintures multiples / Matériau compact gris hétérogène	
Peintures multiples non séparable + Matériau compact gris hétérogène (1)	META (A) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LEE (4)
Réf dossier client : 2964271 A		Réf échantillon ITGA : IT042603-8897	
Réf échantillon client : P005 - RDC - Pièce 2 - - Murs - Peinture et enduit		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit compact gris	
Peintures multiples non séparable + Enduit compact gris (1)	META (A) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LEE (4)
Réf dossier client : 2964271 A		Réf échantillon ITGA : IT042603-8898	
Réf échantillon client : P006 - RDC - Pièce 2 - - Plafond - Peinture et enduit		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
Peinture non séparable + Enduit compact gris (1)	META (A) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RBL (4)
Réf dossier client : 2964271 A		Réf échantillon ITGA : IT042603-8899	
Réf échantillon client : P007 - RDC - Pièce 2 - - Plan de travail - Colle faïence		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise hétérogène / Couche plâtrée blanche en faible quantité	
Peinture non séparable + Colle grise hétérogène + Couche plâtrée blanche en faible quantité non séparable (1)	META (A) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LEE (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 2/5

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0426-7115 EN DATE DU 11/03/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2964271 A		Réf échantillon ITGA : IT042603-8900	
Réf échantillon client : P008 - RDC - Pièce 2 - - Plan de travail - Colle faïence		Description ITGA : Colle grise / Couche plâtruse blanche en faible quantité	
▸ Colle grise + Couche plâtruse blanche en faible quantité non séparable (1)	META (A) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LEE (4)
Réf dossier client : 2964271 A		Réf échantillon ITGA : IT042603-8901	
Réf échantillon client : P009 - RDC - Salle d'eau 1 - - Sol - Peinture et chape		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact gris hétérogène (1)	META (A) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HUR (4)
Réf dossier client : 2964271 A		Réf échantillon ITGA : IT042603-8902	
Réf échantillon client : P010 - RDC - Salle d'eau 1 - - Murs - Colle faïence		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtruse blanche	
▸ Peinture non séparable + Colle beige + Couche plâtruse blanche non séparable (1)	META (A) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HBL (4)
Réf dossier client : 2964271 A		Réf échantillon ITGA : IT042603-8903	
Réf échantillon client : P011 - RDC - Salle d'eau 1 - - Murs - Colle faïence		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise / Couche plâtruse blanche en faible quantité	
▸ Peinture non séparable + Colle grise + Couche plâtruse blanche en faible quantité non séparable (1)	META (A) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BTO (4)
Réf dossier client : 2964271 A		Réf échantillon ITGA : IT042603-8904	
Réf échantillon client : P012 - RDC - Salle d'eau 1 - - Plafond - Conduit en fibre ciment		Description ITGA : Peinture / Fibrociment gris avec fibres visibles	
▸ Peinture non séparable + Fibrociment gris avec fibres visibles (1)	MOLP le 10/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : GVH (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 3/5

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0426-7115 EN DATE DU 11/03/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2964271 A Réf échantillon ITGA : IT042603-8905 Réf échantillon client : P013 - RDC - Salle d'eau 2 - Plafond - Sol - Dalles de sol et colle Description ITGA : Dalle dure cassante bleue / Colle polymère jaune / Ragréage gris en faible quantité			
▸ Dalle dure cassante bleue	META (B) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LEE
▸ Colle polymère jaune + Ragréage gris en faible quantité non séparable (1)	META (A) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CNB (4)
Réf dossier client : 2964271 A Réf échantillon ITGA : IT042603-8906 Réf échantillon client : P014 - RDC - Salle d'eau 2 - Plafond - Sol - Chape Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris hétérogène			
▸ Peinture non séparable + Matériau compact gris hétérogène (1)	META (A) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LEE (4)
Réf dossier client : 2964271 A Réf échantillon ITGA : IT042603-8907 Réf échantillon client : P015 - RDC - Salle d'eau 2 - Plafond - Murs - Colle faïence Description ITGA : Colle beige / Couche plâtréuse blanche			
▸ Colle beige + Couche plâtréuse blanche non séparable (1)	META (A) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LEE (4)
Réf dossier client : 2964271 A Réf échantillon ITGA : IT042603-8908 Réf échantillon client : P016 - RDC - Façades - Plafond - Façade - Peinture et enduit Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris			
▸ Peinture non séparable + Enduit compact gris (1)	META (A) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LEE (3)
Réf dossier client : 2964271 A Réf échantillon ITGA : IT042603-8909 Réf échantillon client : P017 - RDC - Façades - Plafond - Façade - Peinture et enduit Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris			
▸ Peinture non séparable + Enduit compact gris (1)	META (A) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LEE (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 4/5

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0426-7115 EN DATE DU 11/03/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2964271 A		Réf échantillon ITGA : IT042603-8910	
Réf échantillon client : P018 - RDC - Toiture terrasse - - Toiture Etanchéité dessous - tanchéité bitumineuse		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (B) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LEE
Réf dossier client : 2964271 A		Réf échantillon ITGA : IT042603-8911	
Réf échantillon client : P019 - RDC - Toiture terrasse - - Toiture Etanchéité dessous - tanchéité bitumineuse		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec gravillons	
Matériau bitumineux noir avec gravillons	META (B) le 11/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LEE

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
 (2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
 (3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
 (4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Stéphanie KEM Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 5/5

ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Estimation des quantités	Observations
RDC	Pièce 1	Plafond	Peinture et enduit	21 m ²	
RDC	Pièce 2	Plafond	Peinture et enduit	19 m ²	
RDC	Salle d'eau 1	Plafond	Conduit en fibre ciment	0,5 ml	
		Plafond	Peinture et enduit	5 m ²	
RDC	Salle d'eau 2	Plafond	Peinture et enduit	4 m ²	
RDC	Local	Plafond	Peinture et enduit	1 m ²	
RDC	Coursive 1	Plafond	Peinture et enduit	8 m ²	
RDC	Coursive 2	Plafond	Peinture et enduit	14 m ²	

L'estimation des quantités ne concerne que les matériaux ou produits contenant de l'amiante présents dans l'immeuble bâti et concernés par le programme de travaux.

Elle ne prend pas en compte :

- Les autres matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés dans l'immeuble bâti mais non concernés par le programme de travaux
- Les techniques utilisées par les entreprises de travaux pour la dépose des matériaux ou produits repérés.
- La quantité de déchets générés par les entreprises elles-mêmes lors de la dépose de ces matériaux ou produits (équipements de protection individuelle, moyens de protection collective ...)

ANNEXE CERTIFICAT DE L'OPERATEUR DE REPERAGE



Certificat de compétences Diagnostic Immobilier

N° CPDI5352 Version 004

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur BENTZ Cyril

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 11/05/2020 - Date d'expiration : 10/05/2027
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 11/05/2020 - Date d'expiration : 10/05/2027
Termes	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine (1) Date d'effet : 14/06/2020 - Date d'expiration : 13/06/2027

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse <https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 01/09/2024.

Etienne Lamy

(1) À partir du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification



Certification de personnes
Diagnostic Immobilier
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance - Bât K
35760 Saint-Grégoire



CPE DI FR 11 rev19

ANNEXE ATTESTATION ASSURANCE



Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE Succursale en France** - 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex certifions par la présente que la société:

SAS APAVE
Immeuble CANOPY 6 rue du général Audran
92400 COURBEVOIE
France

agissant tant pour son compte que pour celui de sa filiale :

APAVE INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION France
Immeuble Canopy 6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE
France

est assurée auprès de notre compagnie par la police n° **FRL003861** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incombent dans l'exercice de ses activités.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle

Tous dommages corporels, matériels et immatériels confondus	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Dont :			
Dommages immatériels non consécutifs	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Dont :			
Dommages immatériels non consécutifs sur base « Loss of use »	2 500 000	EUR	Par année d'assurance
Tous dommages causés par l'amiante et le plomb (hors Faute Inexcusable)	5 000 000	EUR	Par année d'assurance

Il est précisé que le souscripteur est à jour du paiement de ses primes / ne fait pas l'objet d'une procédure de mise en demeure pour non-paiement de prime / ne fait l'objet d'aucune suspension de garantie, ni d'aucune procédure de mise en demeure pour non-paiement de prime au titre de ce contrat. Les activités assurées sont décrites dans l'Annexe suivante.


Période d'assurance du 01/01/2026 au 31/12/2026

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Paris La Défense, le 17/11/2025

Pour la Compagnie,

Signature de l'assureur/ of the insurer :



Signature autorisée/ Authorised signatory :



S. PERREAU Allianz
Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 Cours Michelet
CS 30051
92076 Paris La Défense
487 424 608 RCS Nanterre

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 Cours Michelet - CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA Intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social:
Königsstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com

CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS

Les responsabilités du producteur de déchets

Le Code de l'Environnement dispose dans son article L. 541-2 : « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge. »

A ce titre, pour des travaux de désamiantage, le maître d'ouvrage (en général le propriétaire) est responsable de la bonne élimination des déchets issus du chantier. Les déchets de chantier tels que les équipements de protection des intervenants sont de la responsabilité de l'entreprise effectuant les travaux.

Les familles de déchets




Les différentes sortes de déchets d'amiante

Les déchets d'amiante se divisent en deux grandes catégories quant à la gestion de leur élimination. **Le traitement va dépendre de la nature des déchets amiantés.** :

Installation de stockage de déchets dangereux (ISDD) ou installation d'inertage par vitrification	Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND)
Tous types de déchets amiantés, y compris les déchets connexes de chantiers contaminés (EPI, films de protection)	Déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante générés par une activité de construction, rénovation ou déconstruction d'un bâtiment ou par une activité de construction, rénovation ou déconstruction de travaux de génie civil, y compris les terres naturellement amiantifères et les agrégats d'enrobés bitumineux amiantés

A CHAQUE DECHET SA FILIERE

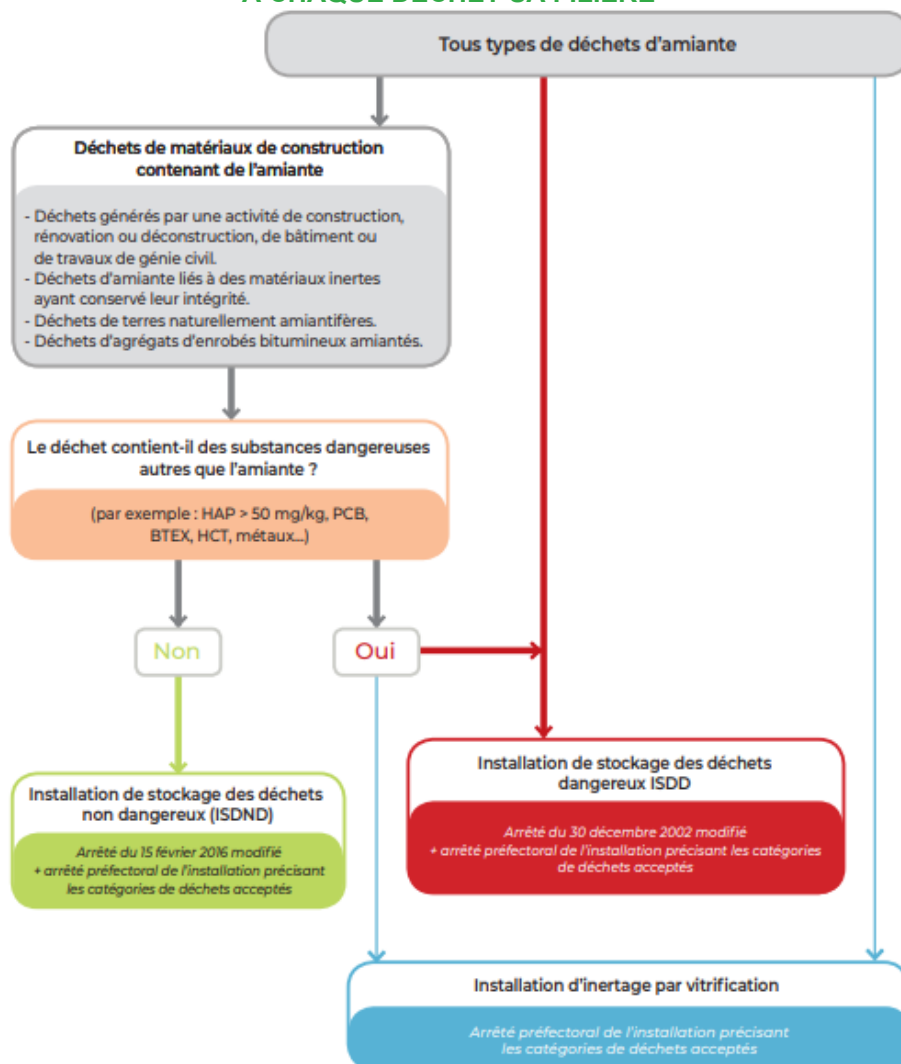

Document INRS

Organisation à prévoir pour la gestion de ces déchets

L'entreprise doit appliquer les dispositions réglementaires existantes concernant les déchets qu'elle produit ou détient, car elle en est responsable. Elle doit impérativement disposer, avant même le démarrage des travaux, d'un **certificat d'acceptation préalable (CAP)** de l'installation de stockage des déchets ou de traitement par vitrification pour chaque catégorie de déchet amianté que son activité va produire. Un **bordereau de suivi des déchets contenant de l'amiante (BSDA)** accompagne chaque lot depuis son lieu de production jusqu'à son élimination finale.

À toutes les étapes de la gestion de ces déchets, la manutention des déchets doit être organisée de façon à éviter la libération de fibres. L'utilisation de moyens adaptés d'aide à la manutention ou au levage est à rechercher. Le nettoyage des surfaces, outils, engins, véhicules sera effectué par humidification et aspiration avec du matériel adapté (soufflettes à proscrire). Les salariés doivent être informés des risques qu'ils encourent et formés aux moyens de prévention (modes opératoires, EPI, règles d'hygiène).

Élimination des déchets

Les déchets doivent être confiés à des centres de traitement autorisés, après demande d'un certificat d'acceptation préalable.

Les adresses des installations de stockage des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès des préfetures, des Conseils généraux, des mairies, des DREAL et de l'ADEME ainsi qu'en consultant les sites suivants :
<https://www.sinoe.org/>
<http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/>