



REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT DEMOLITION PARTIELLE D'UN IMMEUBLE BÂTI

Rapport n° : 265468

Date : 25/03/2026

Page : 1/62

RAPPORT DE REPÉRAGE DES MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT TRAVAUX D'UN IMMEUBLE BÂTI

N° de dossier : **265468**

Etabli en un exemplaire original

Date d'intervention : 18-19-23/03/2026

Date d'émission du rapport : 25/03/2026

Objet

La présente mission consiste à établir le rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.

Ce repérage a pour objectif de rechercher, d'identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante de l'annexe I de l'arrêté du 16 juillet 2019 ou de tout autres matériaux et produit réputés contenir de l'amiante dont la personne qui effectue le repérage aurait connaissance. Il s'agit des matériaux incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble concernée par le repérage. A cette fin, des démontages et investigations approfondies destructives peuvent être nécessaires.

Selon l'article R1334-19-6 du code de la santé publique, le propriétaire du bâtiment ou de la partie de bâtiment en travaux a obligation de communiquer le présent rapport à toute personne physique ou morale appelé à organiser ou effectuer des travaux dans l'immeuble.

Références réglementaires :

Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations et à la protection des marins contre les risques liés à l'inhalation des poussières d'amiante,

Arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante,

Arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective à mettre en œuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante,

Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification,

Articles R 4412-97 à R 4412-97-6 du code du travail,

Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

Ce rapport ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité

Ouvrage et parties d'ouvrages non accessibles

Ouvrages ou composant de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Motif	Investigations complémentaires	Motif(s) non réalisation investigations complémentaires
Aucun				

Le(s) signataire(s)

Nom et prénom	Fonction	Organisme de certification	Détail de la certification
Palliser Jean Louis	Gérant	ICERT	Certifié amiante mention valide jusqu'en 2029

Objets relatifs au bien

Lieu d'intervention	Photo générale (le cas échéant)
Travaux Mollien et Bord de l'Eau 101, Rue de Rivoli 75001 PARIS 1ER ARRONDISSEMENT	
Propriétaire	
Nom : Musée du Louvre Adresse : 101, Rue de Rivoli 75001 PARIS 1ER ARRONDISSEMENT	
Donneur d'ordre	
Nom : Musée du Louvre Adresse : 101, Rue de Rivoli 75001 PARIS 1ER ARRONDISSEMENT	

1. Renseignements relatifs au bien	3
1.1 Situation géographique	3
1.2 Description du ou des bâtiments	3
1.3 Désignation de l'opérateur de repérage	3
1.6 Organisme chargé de la mission	3
1.7 Désignation du laboratoire d'analyse	3
1.8 Annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019	3
2. Conclusions du rapport	8
3. Description générale du bien et réalisation du repérage	11
3.1 Personne accompagnant l'opérateur lors de la visite	11
3.1 Document(s) remi(s)	11
Documents demandés	11
Documents remis	11
3.3 Description général du lot	11
3.4 Tableau du programme des travaux	11
3.5 Nature et la localisation des travaux devant être effectués	11
3.6 Tableau des pièces visitées	11
3.7 Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage	11
3.8 Tableau des pièces ou parties de l'immeuble non visitées	11
3.9 Méthodologie du repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante	12
4. Résultats détaillés du repérage	13
5. Rapports d'essais du laboratoire	20
6. Identification et cotation des ouvrages et parties d'ouvrages	24
7. Attestation sur l'honneur et informations diverses	25
8. Obligation faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation et de transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 de l'arrêté du 16 juillet 2019	26
9. Certification de compétence	27
10. Attestation d'assurance	29
11. Annexes	30
10.1 Schéma(s) de localisation des MPCA	30
10.2 Justificatif(s) de non prélèvement	40
10.3 Rapport(s) d'analyse des prélèvements	40
10.4 Photographies	51
12. Accusé de réception	62

1. Renseignements relatifs au bien

1.1 Situation géographique

Département : PARIS
Commune : PARIS 1ER ARRONDISSEMENT
Adresse : 101, Rue de Rivoli
Code postal : 75001

1.2 Description du ou des bâtiments

Type de bien : Bureaux – Locaux techniques
Référence cadastrale : Non communiquée(s)
Lots du bien : NC
Nombre de niveau(x) : 4
Nombre de sous-sol : 1
Bien en copropriété : Non
Fonction principale du bâtiment : Musée
Date du permis de construire
(à défaut année de construction) : Avant 1949
Si Partielle : Description des zones ou parties d'ouvrage ou de bâtiments concernées :

1.3 Désignation de l'opérateur de repérage

Nom - Prénom : Jean Louis PALLISER et GUTIERREZ Dimitri
N° certificat : CPDI 0110 et CPDI 6694
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : ICERT
Le numéro et date du certificat sont : CPDI 0110 au 10/07/2029 et CPDI 6694 au 29/01/2030

1.6 Organisme chargé de la mission

Raison sociale : SARL PROBAT DIAGNOSTIC
Adresse : 8, Allée du Buisson 91570 BIEVRES
Numéro de SIRET : 50822758400028
Code NAF : 7120B
Numéro R.C.S. 508227584

Assurance : AXA
N° : 10592956604 au 31/12/2026
Adresse : 313, Terrasse de l'Arche
CP - Ville : 92000 NANTERRE

1.7 Désignation du laboratoire d'analyse

FLASHLAB 1, Chemin de Saulxier 91160 LONGJUMEAU

1.8 Annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019

L'attention du propriétaire est attirée sur le fait que la recherche des matériaux et produits contenant de l'amiante s'applique aux matériaux et produits de la liste, incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble à démolir, ainsi qu'à tout autres matériaux et produits réputés contenir de l'amiante dont la personne qui effectue le repérage aurait connaissance (cf. arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.)

Programme de repérage :

Ouvrages ou Composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à vérifier et à sonder	Matériau ou produit
1. Couvertures, toiture, terrasses et étanchéités		
Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)	P
	Plaques en matériaux bitumineux	P
	Revêtements anti condensation sous bac acier	M
Ardoises, bardeaux bitumineux	Ardoises composites hors fibro ciment.	P
	Ardoises en fibro ciment	P
	Bardeaux bitumineux (shingles »)	P
Eléments associés à la toiture	Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation.	P
	Conduits d'eaux pluviales	P
	Garnissage des joints de dilatation	M
	Joints de dilatation	M
	Couvre-joints	P

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Termites – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.N.M.T.

PROBAT DIAGNOSTIC 8, Allée du Buisson 91570 BIEVRES – Tél. : 06 68 18 33 06 Mail : probatdiagnostic@orange.fr
Assurance : AXA N° de contrat 10592956604 au 31/12/2026 – Certification délivrée par : ICERT Numéro de dossier : 265468

Eléments sous toiture	Tresses d'étanchéité à l'air	P
	Eléments complémentaires de toiture (chéneaux, rives, closoirs, faitages, mîtres, costières, etc.)	P
	Jonctions bitumineuses	M
	Solins en fibre ciment	P
Etanchéité de toiture terrasse.	Colle des solins en fibre ciment	M
	Pare-vapeur, pare pluie	P
	Isolants fibreux en sous toiture	P
	Flocages, enduits projetés.	M
Fenêtres de toit, lanternaux, verrières	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés...), écrans de semi indépendance, pare-vapeur	P
	Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...)	P
	Parties planes ou relevés : complexes asphaltés	M
	Colles, produits d'accrochage	M
2. Parois verticales extérieures et façades	Mastics (vitriers, bitumineux...)	M
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature	M
	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	P
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich.	Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage	P
	Ardoises composites hors fibro ciment	P
	Ardoises en fibro ciment	P
	Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics, tresses	M
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage.	Revêtements intérieurs anti condensation (hors peintures)	P
	Peintures des bardages métalliques	M
	Flocages, enduits projetés	M
	Carton-amiante	M
Façades lourdes y compris poteaux.		
	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs	M
	Revêtements plastiques épais (RPE)	M
	Peintures sur béton	M
Menuiseries extérieures	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	M
	Colles et joints (faïence, pâte de verre, carrelage), ragréages, primaires d'accrochage, Imperméabilisants	M
	Eléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940)	P
	briques blanches silico-calcaire	P
Eléments associés aux façades	Garnissage des joints de dilatation	M
	Joints de dilatation	M
	Couvre-joints	P
	Appuis de fenêtres en fibres-ciment	P
3. Parois verticales intérieures	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	M
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	P
	Garniture de friction sur fenêtres basculantes	P
	Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres, etc.)	P
Murs et cloisons maçonnés	Peintures décoratives	M
	Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation	P
	Conduits d'eaux (pluviales et usées)	P
	Eléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches	P
Poteaux		
	Flocages	M
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M
	Enduits de ragréage, débullage, lissage	M
	Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupe-feu	M
	Fourreaux (carton, fibres-ciment...)	P

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Termites – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.N.M.T.

PROBAT DIAGNOSTIC 8, Allée du Buisson 91570 BIEVRES – Tél. : 06 68 18 33 06 Mail : probatdiagnostic@orange.fr
Assurance : AXA N° de contrat 10592956604 au 31/12/2026 – Certification délivrée par : ICERT Numéro de dossier : 265468

Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduits à base de ciment projetés, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	M
	Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison	M
	Entourages de poteau (carton-amiante, fibres-ciment, matériaux sandwich...), coffrages perdus	P
	Panneaux de cloison lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	P
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M
	Flocages	M
	Plots de colle fixant les cloisons au mur	M
	Bandes calicot	M
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	M
	Sous-couches des tissus muraux	P
	Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac	M
	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/ têtes de cloisons (notamment IGH et ERP) : tresse, carton, fibres-ciment	P
	Flocages	M
	Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés)	M
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	M
Graines et coffres verticaux	Bandes calicot	M
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné	M
	Panneaux (fibres-ciment...)	P
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)	P
	Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare-flamme (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie)	P
	Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakelite	P
	Isolants intérieurs des portes	P
	Sous-couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles	P
	Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment	P
	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	P
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...)	M
	Revêtements bitumineux	M
	Peintures intumescentes	M
	Peintures intumescentes	M
	Peintures intumescentes	M
4. Plafonds et faux plafonds		
Plafonds	Flocage	M
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M
	Panneaux collés vissés ou cloués	P
	Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite)	P
	Bandes calicot	P
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	M
	Sous-couches des tissus muraux	P
	Peintures intumescentes	M
	Revêtements bitumineux	M
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes ...)	M
	Résines	M
	Colles de carrelage, ragréage, primaires d'accrochage et joints de carrelage	M
	Flocages	M
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)	M
	Entourages de poutres (carton-amiante, fibres-ciment, matériaux sandwich)	P
Poutres et charpentes	Peintures intumescentes	M

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Termites – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.N.M.T.

PROBAT DIAGNOSTIC 8, Allée du Buisson 91570 BIEVRES – Tél. : 06 68 18 33 06 Mail : probatdiagnostic@orange.fr
Assurance : AXA N° de contrat 10592956604 au 31/12/2026 – Certification délivrée par : ICERT Numéro de dossier : 265468

Gaines et coffres horizontaux	Revêtements bitumineux	M
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes ...)	M
	Jonctions avec la façade, calfeutrements, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure)	M
	Flocages	M
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)	M
	Bandes calicot	P
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné	M
	Panneaux (fibres-ciment...)	P
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)	M
Faux plafonds.	Panneaux et plaques	P
	Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux	P
	Pare vapeur	P
	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond	P
	Ecrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur)	P
Suspentes et contrevents	Flocages	M
	Protections en plâtre	M
	Peintures intumescentes	M
5. Planchers et planchers techniques		
Revêtements de sols	Dalles de sol	P
	Nez de marche	P
	Dalles moquettes avec entrecouche noire	P
	Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples	M
	Colles bitumineuses	M
	Colles non bitumineuses	M
	Moquette	M
	Sols coulés à base de ciment (terrazolith, etc.)	P
	Peintures de sol	M
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	M
	Revêtements de sols sportifs	P
	Joints de dilatation et d'assemblage	P
	Joints de cantonnement sur faux planchers	P
	Enduit de cuvelage	M
	Rebouchages autour de conduits (principalement immeubles de grande hauteur et établissements recevant du public), fourreaux en carton ou fibres-ciment	M
6. Conduits et accessoires intérieurs		
Conduits de fluides (air, eaux, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifugeage (tresses, coquilles, matelas...)	M
	Matelas	P
	Enveloppe (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage	M
	Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides	M
	Rubans adhésifs	P
	Mastics	M
	Conduits en fibres-ciment, manchons	P
	Conduits en fibre-bitumes (conduits de drainage)	P
	Tresses dans câbles électriques d'alimentation, (notamment de secours, souvent orange), résistants au feu	P
Clapets / volets coupe-feu	Clapets (tunnels, lames, joints)	P
	Volets coupe-feu y compris ossature	P
	Rebouchages et calfeutrements de clapets et volets coupe-feu	M
Vide-ordures	Conduits et vidoirs en fibres-ciment	P
	Joints d'étanchéité des trappes	M

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Termites – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.N.M.T.

PROBAT DIAGNOSTIC 8, Allée du Buisson 91570 BIEVRES – Tél. : 06 68 18 33 06 Mail : probatdiagnostic@orange.fr
Assurance : AXA N° de contrat 10592956604 au 31/12/2026 – Certification délivrée par : ICERT Numéro de dossier : 265468

7. Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques		
Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières	P
	Panneaux dans les cloisons palières	P
Parois des équipements	Plaques, panneaux décoratifs (habillages cabines, joues des escaliers mécaniques...)	P
	Calfeutrement entre mur et plancher (joint, bourre)	P
	Isolants	P
	Colles	M
	Joints	P
Matériels en machinerie	Freins d'ascenseurs	P
	Éléments de protection contre les arcs électriques intégrés dans des équipements de type contacteurs, sélecteurs, coupe-circuits...	P
	Tresses	P
	Joints plats	P
8. Equipements divers et accessoires		
Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, poêles à bois, à fuel, à charbon, groupes électrogènes	Flocages	M
	Bourres	M
	Tresses	M
	Calorifugeages	M
	Joints d'étanchéité, joints plats prédécoupés pour brides	M
	Dispositifs anti condensation (peintures, films, etc.)	M
	Tissus, soufflets amortisseurs acoustiques	P
Convecteurs et radiateurs électriques	Isolants thermiques cartonnés	P
	Tresses des diffuseurs	M
Fusibles à broche	Carton, tresse	P
Canalisations électriques préfabriquées	Isolants	P
Coffres-forts	Portes et parois	P
Porte de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	P
Jardinières, bac à sable incendie	Éléments en fibres-ciment	P
9. Fondations et soubassements		
Étanchéité des murs enterrés	Enduits bitumineux des ouvrages enterrés	M
Parois verticales et horizontales enterrées	Joints de fractionnement, de rupture, de dilatation	M
Conduits et fourreaux	Fourreaux en fibres-ciment dans maçonnerie	P
10. Aménagements, voiries et réseaux divers		
Conduits, siphons	Éléments de canalisations enterrées en fibres-ciment	P
Voiries	Enrobés bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume), asphaltes	M
Espaces sportifs	Revêtements de sols	P
Aménagements extérieurs	Éléments en fibres-ciment (jardinières, bordures...)	P

2. Conclusions du rapport

Conclusion

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport –
il n'a pas été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Voir tableau de résultats ci-après

Ce rapport ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité

2.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante

Après analyse en laboratoire			
Description	Localisation	Prélèvement	Etat (si requis)
Aucun			

Sur justificatifs (marquage, document(s) consulté(s))		
Description	Localisation	Etat (si requis)
Aucun		

2.2 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

Après analyse en laboratoire		
Description	Localisation	Prélèvement
Enveloppe bitumineux + Mousse + Enduit anti-condensation	Sous station Mollien - EG-ECH2+ - Calorifuge Bas	P001
Enveloppe bitumineux + Mousse + Enduit anti-condensation	Sous station Mollien - EG-ECH2+ - Calorifuge Haut	P002
Enveloppe bitumineux + Mousse + Enduit anti-condensation	Sous station Mollien - EG-ECH1 et 2 +- Calorifuge Réseau Principale	P003
Enveloppe bitumineux + Mousse + Enduit anti-condensation	Sous station Mollien - EG-ECH1 - Calorifuge Haut	P004
Enveloppe bitumineux + Mousse + Enduit anti-condensation	Sous station Mollien - EG-ECH1 - Calorifuge Bas	P005
Enveloppe bitumineux + Mousse + Enduit anti-condensation	Sous station Mollien - EG-ECH1 et 2 - Calorifuge Bi-Pass	P006
Enveloppe bitumineux + Mousse + Enduit anti-condensation	Sous station Mollien - EG-Pompe 3 Aval - Calorifuge	P007
Enveloppe bitumineux + Mousse + Enduit anti-condensation	Sous station Mollien - EG-Pompe 3 Amont - Calorifuge	P008
Enveloppe bitumineux + Mousse + Enduit anti-condensation	Sous station Mollien - EG-Pompe 2 Amont et Aval - Calorifuge	P009
Enveloppe bitumineux + Mousse + Enduit anti-condensation	Sous station Mollien - EG-Pompe 1 Amont et Aval - Calorifuge	P010
Enveloppe bitumineux + Mousse + Enduit anti-condensation	Sous station Mollien - EG-Retour Principale - Calorifuge	P011
Enveloppe bitumineux + Mousse + Enduit anti-condensation	Sous station Mollien - EG- Calorifuge 3 Robinets + Bi-Pass alimentation Clim	P012
Enveloppe bitumineux + Mousse + Enduit anti-condensation	Sous station Mollien - EG- Calorifuge Bi-Pass Retour eau chauffage	P013
Enveloppe bitumineux + Mousse + Enduit anti-condensation	Sous station Mollien - EG- Calorifuge Retour eau chauffage Bas	P014

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Termites – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.N.M.T.

PROBAT DIAGNOSTIC 8, Allée du Buisson 91570 BIEVRES – Tél. : 06 68 18 33 06 Mail : probatdiagnostic@orange.fr
Assurance : AXA N° de contrat 10592956604 au 31/12/2026 – Certification délivrée par : ICERT Numéro de dossier : 265468

Après analyse en laboratoire		
Description	Localisation	Prélèvement
Enveloppe bitumineux + Mousse + Enduit anti-condensation	Sous station Mollien - Calorifuge Clim - 2104-2105-2106 - Amont Pompe	P015
Enveloppe bitumineux + Mousse + Enduit anti-condensation	Sous station Mollien - Calorifuge Clim - 2104-2105-2106 - Aval Pompe	P016
Enveloppe bitumineux + Mousse + Enduit anti-condensation	Sous station Mollien - Réseau sorti - Calorifuge Clim - 2111 - Aller	P017
Enveloppe bitumineux + Mousse + Enduit anti-condensation	Sous station Mollien - Réseau sorti - Calorifuge Clim - 2111 - Retour	P018
Enveloppe bitumineux + Mousse + Enduit anti-condensation	Sous station Mollien - Circulation radier - CL 395116 - Calorifuge Aller - Ventilo convecteur	P019
Enveloppe bitumineux + Mousse + Enduit anti-condensation	Sous station Mollien - Circulation radier - CL 395116 - Calorifuge Retour- Ventilo convecteur	P020
Enveloppe bitumineux + Mousse + Enduit anti-condensation	Local colonne Montante 21- Calorifuge Aller - Ventilo convecteur	P021
Enveloppe bitumineux + Mousse + Enduit anti-condensation	Local colonne Montante 21- Calorifuge Retour - Ventilo convecteur	P022
Enveloppe bitumineux + Mousse + Enduit anti-condensation	Circulation technique CL 395117 - Calorifuge Aller - Ventilo convecteur	P023
Enveloppe bitumineux + Mousse + Enduit anti-condensation	Circulation technique CL 395117 - Calorifuge Retour - Ventilo convecteur	P024
Enveloppe bitumineux + Mousse + Enduit anti-condensation	Circulation technique - Calorifuge Aller - Ventilo convecteur	P025
Enveloppe bitumineux + Mousse + Enduit anti-condensation	Circulation technique - Calorifuge Retour - Ventilo convecteur	P026
Enveloppe bitumineux + Mousse + Enduit anti-condensation	Circulation technique - Calorifuge Aller - Ventilo convecteur	P027
Enveloppe bitumineux + Mousse + Enduit anti-condensation	Circulation technique - Calorifuge Retour - Ventilo convecteur	P028
Enveloppe bitumineux + Mousse + Enduit anti-condensation	Circulation technique - Calorifuge Aller- Ventilo convecteur	P029
Enveloppe bitumineux + Mousse + Enduit anti-condensation	Circulation technique - Calorifuge Retour - Ventilo convecteur	P030
Enveloppe bitumineux + Mousse + Enduit anti-condensation	Circulation technique CL 375121- Calorifuge Aller - Ventilo convecteur	P031
Enveloppe bitumineux + Mousse + Enduit anti-condensation	Circulation technique CL 375121- Calorifuge Retour - Ventilo convecteur	P032
Béton + Peinture	Cage escalier Mollien - Niveau 0 - CL 38RH20 - Mur	P033
Béton + Peinture	Cage escalier Mollien- Combles C1 - CL 38C120a - Plafond	P034
Béton + Peinture	Cage escalier Mollien- Combles C1 - CL 38C120a - Mur	P035
Flocage	Combles C1 - CL 38C125a - Local- Plafond	P036
Dalle faux plafond	Combles C1 - CL 38C125 - Circulation - Plafond	P037
Plâtre + Peinture	Combles C1 - CL 38C125 - Circulation - Mur	P038
Ragréage	Combles C1 - CL 38C125 - Circulation - Sol	P039
Enduit + Plâtre + Peinture	Combles C1 - CL 38C111 - Bureau 310 - Mur	P040
Faïence + Colle	Combles C1 - CL 38C119a - Sanitaires femmes - Mur	P041

Après analyse en laboratoire		
Description	Localisation	Prélèvement
Joint mastic	Combles C1 - CL 38C135 - Bureau 301 - Menuiserie	P042
Plâtre + Peinture + Béton	Mollien -2ème étage - CL 38N225 - Circulation- Mur	P043
Dalle faux plafond	Mollien -2ème étage - CL 38N225 - Circulation- Plafond	P044
Enduit + Plâtre + Peinture	Mollien -Entre sol - CL 38ERH24 - Bureau 103 - Mur allège	P045
Plâtre + Peinture	Bord de l'eau (Denon) - CL 37ERH29b - Couloir - Plafond	P046
Enveloppe bitumineux + Mousse + Enduit anti-condensation	Denon - Niveau 1 - CL 37ERH10a - Local technique - Calorifuge ventilo convecteur gauche	P047
Enveloppe bitumineux + Mousse + Enduit anti-condensation	Denon - Niveau 1 - CL 37ERH10a - Local technique - Calorifuge ventilo convecteur droite	P048
Carrelage + Colle + Plinthes	Denon - Niveau 1 - CL 37ERH13 - Sanitaire - Sol	P049
Enveloppe bitumineux + Mousse + Enduit anti-condensation	Denon - RDC-RH - CL 36RH11 -Placard technique - Calorifuge ventilo convecteur Montant	P050
Enveloppe bitumineux + Mousse + Enduit anti-condensation	Denon - RDC-RH - CL 36RH11 -Placard technique - Calorifuge ventilo convecteur Descendant	P051
Enduit + Plâtre + Peinture Mur	Mollien - Niveau 2 cage d'escalier Mur CL E38CN2	P052
Enduit + Plâtre + Peinture Mur	Mollien - Niveau RCH cage d'escalier Mur CL E38CN2	P053
Enduit + Plâtre + Peinture Stylobat	Mollien - Niveau RCH cage d'escalier Stylobat CL E38CN2	P054
Enduit + Plâtre + Peinture Mur	Denon - RCH Bibliothèque Mur CL 36RH18	P055
Enduit + Plâtre + Peinture Mur C	Denon - RCH Bibliothèque Mur CL 36RH14	P056
Enduit + Plâtre + Peinture Mur	Denon Bureau RCB Mur CL 37RB16	P057
Enduit + Plâtre + Peinture Mur D	Denon RCH salle de repos Mur D CL 37RB30	P058
Enduit + Plâtre + Peinture Mur Embrasure	Denon RCH Bureau Mur Embrasure CL 37RB37	P059
Enduit + Plâtre + Peinture Mur Embrasure	Denon RCH Bureau Mur Embrasure CL 37RB38	P060
Enduit + Plâtre + Peinture plafond	Denon RCB Bibliothèque Plafond CL 37RB38	P061
Enduit + Plâtre + Peinture plafond	Denon RCB Bibliothèque Plafond CL 37RB55	P062
Enduit + Plâtre + Peinture plafond	Denon ERH Circulation Plafond CL 37ER50	P063
Enduit + Plâtre + Peinture Mur	Denon ERH Bureau 115 Mur CL 37ER57	P064
Enduit + Plâtre + Peinture Mur Embrasure	Denon ERH Bureau 116 Mur Embrasure CL 37ER58	P065

Sur justificatifs		
Description	Localisation	Justificatif
Aucun		

Matériaux ou produit qui par nature ne contiennent pas d'amiante	
Description	Localisation
Aucun	

2.3 Liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des investigations et/ou des analyses ultérieures devront être effectuées.

Après analyse en laboratoire		
Description	Localisation	Cause de non-prélèvement
Aucun		

3. Description générale du bien et réalisation du repérage

3.1 Personne accompagnant l'opérateur lors de la visite

Date : 18-19-23/03/2026

La description des travaux à l'origine de ce repérage, a été définie par l'accompagnateur, le Maître d'ouvrage.

3.1 Document(s) remi(s)

Documents demandés	Documents remis
Les plans de l'immeuble	Par mail
Précédent repérage amiante	Aucun

3.3 Description général du lot

Rénovation sur Mollien et Bord de l'eau

3.4 Tableau du programme des travaux

Bâtiment et local	Périmètre des travaux de démolition	Commentaires
Mollien et Bord de l'eau	Sol – Murs – Plafond – Calorifuge – Réseau ventilo convecteurs	

3.5 Nature et la localisation des travaux devant être effectués

Remplacement du réseau de ventilo convecteur et rénovation des locaux

3.6 Tableau des pièces visitées

Local	Sol	Murs	Plafond	Autres	Photos
Sous station Mollien					

3.7 Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Composant de la construction	Partie du composant ayant été inspecté (Description)	Sur demande ou sur information
Sol – Mur – Plafond – Calorifuge	Enveloppe bitumineux + Mousse + Enduit anti-condensation - Enduit + Plâtre + Peinture – Dalle faux plafond - Flochage	

Dans le cadre de cette mission, l'intervenant a examiné uniquement les composants et les locaux ou les volumes auxquels il a pu accéder dans les conditions normales de sécurité. Le tableau ci-dessus liste les locaux et volumes concernés :

3.8 Tableau des pièces ou parties de l'immeuble non visitées

Local ou parties d'immeuble	Raison et justification de l'absence de visite	Investigations complémentaires
-----------------------------	--	--------------------------------

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Termites – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.N.M.T.

PROBAT DIAGNOSTIC 8, Allée du Buisson 91570 BIEVRES – Tél. : 06 68 18 33 06 Mail : probatdiagnostic@orange.fr
Assurance : AXA N° de contrat 10592956604 au 31/12/2026 – Certification délivrée par : ICERT Numéro de dossier : 265468

En cas de locaux et ouvrages fermés ou non visités :

- l'opération de repérage doit être étendue,
- nous n'avons pas pu mener notre mission à terme car il y a des investigations approfondies avec sondages destructifs à réaliser afin de pouvoir effectuer des prélèvements complémentaires,
- **EN ATTENDANT, LE PRESENT DOCUMENT EST UN PRE-RAPPORT QUI DEVRA ETRE COMPLETE PAR LES RESULTATS DES PRELEVEMENTS COMPLEMENTAIRES.**

LA LOCALISATION DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES A FAIRE REALISER AVEC LE NOMBRE ET LES CARACTERISTIQUES DES SONDAGES POUR CHAQUE COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION EST PRECISEE DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS.

Si le repérage est effectué en site occupé et en présence du personnel avec du mobilier, l'accès aux produits et matériaux a été réalisé sur la base d'une approche visuelle qui doit être complétée par une visite des locaux vides avant le démarrage des travaux. Nous proposons d'effectuer une visite complémentaire selon les conditions de notre contrat pour prélever les échantillons complémentaires au plus tard au début des travaux de démolition.

En conséquence, le présent document ne constitue qu'un pré-rapport qui ne pourra valoir de rapport définitif qu'une fois complété à l'issue des investigations réalisées.

L'attention du propriétaire est attiré sur le fait que les obligations réglementaires prévues à l'article R1334-19 du code de la santé publique ne sont pas remplies

3.9 Méthodologie du repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Conformément à l'arrêté du 26/06/2017 relatif au repérage des matériaux ou produits de l'annexe I, contenant de l'amiante, la méthodologie du repérage des matériaux ou produits contenant de l'amiante avant démolition suit deux étapes :

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche les matériaux et produits de l'annexe I de l'arrêté du 16/07/2019. A cette fin, l'opérateur de repérage examine de façon exhaustive toutes les parties d'ouvrages qui composent les différentes parties de l'immeuble bâti et réalise ou fait réaliser pour cela les démontages et investigations approfondies destructives nécessaires. Il définit les zones présentant des similitudes d'ouvrage. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Si l'opérateur repère tout autre matériau et produit réputé contenir de l'amiante, il le prend en compte au même titre qu'un matériau ou produit de l'annexe I de l'arrêté du 16/07/2019.

L'inspection visuelle, les sondages et les prélèvements sont réalisés selon les prescriptions décrites à l'annexe A de la Norme NF X 46-020 de août 2017. Concernant les enrobés routier, la méthodologie d'intervention et la réalisation des prélèvements sont décrites dans la Norme NF X 46-102 de novembre 2020.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels qui doivent être justifiés, certaines parties de l'immeuble bâti ne sont pas accessibles avant que la démolition ne commence, l'opérateur de repérage le précise et en mentionne les motifs. Il émet les réserves correspondantes par écrit au propriétaire et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition.

Dans un second temps, en prenant en compte les zones de similitudes d'ouvrage, l'opérateur de repérage identifie et localise, parmi les matériaux et produits mentionnés à l'article 4, ceux qui contiennent de l'amiante. A cette fin, il conclut, pour chacun des matériaux et produits repérés, en fonction des informations et des moyens dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, quant à la présence d'amiante dans ces matériaux et produits.

En cas de doute, il détermine les matériaux et produits dont il convient de prélever et d'analyser un ou des échantillons pour pouvoir conclure quant à la présence d'amiante.

Conformément aux prescriptions de l'article R. 1334-24 du code de la santé publique, les analyses des échantillons de ces matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés. Les prélèvements sont effectués sur toute l'épaisseur du matériau ou produit. L'opérateur de repérage transmet au laboratoire d'analyse une fiche d'accompagnement comportant au moins les informations énumérées en annexe. A réception des résultats d'analyse, l'opérateur de repérage veille à la cohérence des résultats.

Conformément aux prescriptions de l'annexe B de la norme NF X 46-020 de août 2017 et de la norme NF X 46-102 de novembre 2020:

-Les prélèvements sont réalisés dans des conditions conduisant à une pollution minimale des lieux.

-Pour éviter tout risque de contamination croisée :

Les outils sont à usage unique ou sont soigneusement nettoyés après chaque prélèvement.

Les prélèvements sont conditionnés individuellement en double emballage étanche.

Il conclut définitivement à l'absence ou la présence d'amiante pour chaque matériau ou produit repéré. Dans sa conclusion, il précise le critère (matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante, marquage du matériau, document consulté, résultat d'analyse de matériau ou produit) qui lui a permis de conclure quant à la présence ou l'absence d'amiante.

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Termites – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.N.M.T.

PROBAT DIAGNOSTIC 8, Allée du Buisson 91570 BIEVRES – Tél. : 06 68 18 33 06 Mail : probatdiagnostic@orange.fr
Assurance : AXA N° de contrat 10592956604 au 31/12/2026 – Certification délivrée par : ICERT Numéro de dossier : 265468

4. Résultats détaillés du repérage

Avant et après investigations approfondies avec sondages destructifs, le résultat de l'analyse des échantillons prélevés ou reconnaissance visuelle fait apparaître :

Désignation	Composant de la construction	Parties du composant vérifié	Description	N° Pvt	Méthode	Présence amiante			Estimation de la quantité (ml, m², u , T)
						Oui	Non	Etat	
Sous station Mollien - EG-ECH2+ - Calorifuge Bas	Calorifuge	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti- condensation	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti- condensation	P001	Analyse		Non		
Sous station Mollien - EG-ECH2+ - Calorifuge Haut	Calorifuge	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti- condensation	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti- condensation	P002	Analyse		Non		
Sous station Mollien - EG-ECH1 et 2 +- Calorifuge Réseau Principale	Calorifuge	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti- condensation	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti- condensation	P003	Analyse		Non		
Sous station Mollien - EG-ECH1 - Calorifuge Haut	Calorifuge	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti- condensation	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti- condensation	P004	Analyse		Non		
Sous station Mollien - EG-ECH1 - Calorifuge Bas	Calorifuge	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti- condensation	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti- condensation	P005	Analyse		Non		
Sous station Mollien - EG-ECH1 et 2 - Calorifuge Bi-Pass	Calorifuge	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti- condensation	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti- condensation	P006	Analyse		Non		
Sous station Mollien - EG-Pompe 3 Aval - Calorifuge	Calorifuge	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti- condensation	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti- condensation	P007	Analyse		Non		

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Termites – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.N.M.T.
 PROBAT DIAGNOSTIC 8, Allée du Buisson 91570 BIEVRES – Tél. : 06 68 18 33 06 Mail : probatdiagnostic@orange.fr
 Assurance : AXA N° de contrat 10592956604 au 31/12/2026 – Certification délivrée par : ICERT Numéro de dossier : 265468

Désignation	Composant de la construction	Parties du composant vérifié	Description	N° Pvt	Méthode	Présence amiante			Estimation de la quantité (ml, m², u, T)
						Oui	Non	Etat	
Sous station Mollien - EG-Pompe 3 Amont - Calorifuge	Calorifuge	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	P008	Analyse		Non		
Sous station Mollien - EG-Pompe 2 Amont et Aval - Calorifuge	Calorifuge	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	P009	Analyse		Non		
Sous station Mollien - EG-Pompe 1 Amont et Aval - Calorifuge	Calorifuge	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	P010	Analyse		Non		
Sous station Mollien - EG-Retour Principale - Calorifuge	Calorifuge	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	P011	Analyse		Non		
Sous station Mollien - EG-Calorifuge 3 Robinets + Bi-Pass alimentation Clim	Calorifuge	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	P012	Analyse		Non		
Sous station Mollien - EG-Calorifuge Bi-Pass Retour eau chauffage	Calorifuge	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	P013	Analyse		Non		
Sous station Mollien - EG-Calorifuge Retour eau chauffage Bas	Calorifuge	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	P014	Analyse		Non		
Sous station Mollien - Calorifuge Clim - 2104-2105-2106 - Amont Pompe	Calorifuge	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	P015	Analyse		Non		

Désignation	Composant de la construction	Parties du composant vérifié	Description	N° Pvt	Méthode	Présence amiante			Estimation de la quantité (ml, m², u, T)
						Oui	Non	Etat	
Sous station Mollien - Calorifuge Clim - 2104-2105-2106 - Aval Pompe	Calorifuge	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	P016	Analyse		Non		
Sous station Mollien - Réseau sorti - Calorifuge Clim - 2111 - Aller	Calorifuge	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	P017	Analyse		Non		
Sous station Mollien - Réseau sorti - Calorifuge Clim - 2111 - Retour	Calorifuge	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	P018	Analyse		Non		
Sous station Mollien - Circulation radier - CL 395116 - Calorifuge Aller - Ventilo convecteur	Calorifuge	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	P019	Analyse		Non		
Sous station Mollien - Circulation radier - CL 395116 - Calorifuge Retour- Ventilo convecteur	Calorifuge	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	P020	Analyse		Non		
Local colonne Montante 21- Calorifuge Aller - Ventilo convecteur	Calorifuge	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	P021	Analyse		Non		
Local colonne Montante 21- Calorifuge Retour - Ventilo convecteur	Calorifuge	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	P022	Analyse		Non		
Circulation technique CL 395117 - Calorifuge Aller - Ventilo convecteur	Calorifuge	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	P023	Analyse		Non		

Désignation	Composant de la construction	Parties du composant vérifié	Description	N° Pvt	Méthode	Présence amiante			Estimation de la quantité (ml, m², u, T)
						Oui	Non	Etat	
Circulation technique CL 395117 - Calorifuge Retour - Ventilo convecteur	Calorifuge	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	P024	Analyse		Non		
Circulation technique - Calorifuge Aller - Ventilo convecteur	Calorifuge	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	P025	Analyse		Non		
Circulation technique - Calorifuge Retour - Ventilo convecteur	Calorifuge	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	P026	Analyse		Non		
Circulation technique - Calorifuge Aller - Ventilo convecteur	Calorifuge	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	P027	Analyse		Non		
Circulation technique - Calorifuge Retour - Ventilo convecteur	Calorifuge	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	P028	Analyse		Non		
Circulation technique - Calorifuge Aller- Ventilo convecteur	Calorifuge	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	P029	Analyse		Non		
Circulation technique - Calorifuge Retour - Ventilo convecteur	Calorifuge	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	P030	Analyse		Non		
Circulation technique CL 375121- Calorifuge Aller - Ventilo convecteur	Calorifuge	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	P031	Analyse		Non		

Désignation	Composant de la construction	Parties du composant vérifié	Description	N° Pvt	Méthode	Présence amiante			Estimation de la quantité (ml, m², u, T)
						Oui	Non	Etat	
Circulation technique CL 375121- Calorifuge Retour - Ventilateur convecteur	Calorifuge	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	P032	Analyse		Non		
Cage escalier Mollien - Niveau 0 - CL 38RH20 - Mur	Mur	Béton + Peinture	Béton + Peinture	P033	Analyse		Non		
Cage escalier Mollien- Combles C1 - CL 38C120a - Plafond	Plafond	Béton + Peinture	Béton + Peinture	P034	Analyse		Non		
Cage escalier Mollien- Combles C1 - CL 38C120a - Mur	Mur	Béton + Peinture	Béton + Peinture	P035	Analyse		Non		
Combles C1 - CL 38C125a - Local- Plafond	Plafond	Flocage	Flocage	P036	Analyse		Non		
Combles C1 - CL 38C125 - Circulation - Plafond	Plafond	Dalle faux plafond	Dalle faux plafond	P037	Analyse		Non		
Combles C1 - CL 38C125 - Circulation - Mur	Mur	Plâtre + Peinture	Plâtre + Peinture	P038	Analyse		Non		
Combles C1 - CL 38C125 - Circulation - Sol	Sol	Ragréage	Ragréage	P039	Analyse		Non		
Combles C1 - CL 38C111 - Bureau 310 - Mur	Mur	Enduit + Plâtre + Peinture	Enduit + Plâtre + Peinture	P040	Analyse		Non		
Combles C1 - CL 38C119a - Sanitaires femmes - Mur	Mur	Faïence + Colle	Faïence + Colle	P041	Analyse		Non		
Combles C1 - CL 38C135 - Bureau 301 - Menuiserie	Eléments associés aux façades	Joint mastic	Joint mastic	P042	Analyse		Non		
Mollien -2ème étage - CL 38N225 - Circulation- Mur	Mur	Plâtre + Peinture + Béton	Plâtre + Peinture + Béton	P043	Analyse		Non		
Mollien -2ème étage - CL 38N225 - Circulation- Plafond	Plafond	Dalle faux plafond	Dalle faux plafond	P044	Analyse		Non		
Mollien -Entre sol - CL 38ERH24 - Bureau 103 - Mur allège	Mur	Enduit + Plâtre + Peinture	Enduit + Plâtre + Peinture	P045	Analyse		Non		

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Termites – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.N.M.T.
 PROBAT DIAGNOSTIC 8, Allée du Buisson 91570 BIEVRES – Tél. : 06 68 18 33 06 Mail : probatdiagnostic@orange.fr
 Assurance : AXA N° de contrat 10592956604 au 31/12/2026 – Certification délivrée par : ICERT Numéro de dossier : 265468

Désignation	Composant de la construction	Parties du composant vérifié	Description	N° Pvt	Méthode	Présence amiante			Estimation de la quantité (ml, m², u, T)
						Oui	Non	Etat	
Bord de l'eau (Denon) - CL 37ERH29b - Couloir - Plafond	Plafond	Plâtre + Peinture	Plâtre + Peinture	P046	Analyse		Non		
Denon - Niveau 1 - CL 37ERH10a - Local technique - Calorifuge ventilo convecteur gauche	Calorifuge	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	P047	Analyse		Non		
Denon - Niveau 1 - CL 37ERH10a - Local technique - Calorifuge ventilo convecteur droite	Calorifuge	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	P048	Analyse		Non		
Denon - Niveau 1 - CL 37ERH13 - Sanitaire - Sol	Sol	Carrelage + Colle + Plinthes	Carrelage + Colle + Plinthes	P049	Analyse		Non		
Denon - RDC-RH - CL 36RH11 - Placard technique - Calorifuge ventilo convecteur Montant	Calorifuge	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	P050	Analyse		Non		
Denon - RDC-RH - CL 36RH11 - Placard technique - Calorifuge ventilo convecteur Descendant	Calorifuge	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	P051	Analyse		Non		
Mollien - Niveau 2 cage d'escalier Mur CL E38CN2	Mur	Enduit + Plâtre + Peinture Mur	Enduit + Plâtre + Peinture Mur	P052	Analyse		Non		
Mollien - Niveau RCH cage d'escalier Mur CL E38CN2	Mur	Enduit + Plâtre + Peinture Mur	Enduit + Plâtre + Peinture Mur	P053	Analyse		Non		
Mollien - Niveau RCH cage d'escalier Stylobat CL E38CN2	Mur	Enduit + Plâtre + Peinture Stylobat	Enduit + Plâtre + Peinture Stylobat	P054	Analyse		Non		
Denon - RCH Bibliothèque Mur CL 36RH18	Mur	Enduit + Plâtre + Peinture Mur	Enduit + Plâtre + Peinture Mur	P055	Analyse		Non		
Denon - RCH Bibliothèque Mur CL 36RH14	Mur	Enduit + Plâtre + Peinture Mur C	Enduit + Plâtre + Peinture Mur C	P056	Analyse		Non		
Denon Bureau RCB Mur CL 37RB16	Mur	Enduit + Plâtre + Peinture Mur	Enduit + Plâtre + Peinture Mur	P057	Analyse		Non		

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Termites – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.N.M.T.
 PROBAT DIAGNOSTIC 8, Allée du Buisson 91570 BIEVRES – Tél. : 06 68 18 33 06 Mail : probatdiagnostic@orange.fr
 Assurance : AXA N° de contrat 10592956604 au 31/12/2026 – Certification délivrée par : ICERT Numéro de dossier : 265468

Désignation	Composant de la construction	Parties du composant vérifié	Description	N° Pvt	Méthode	Présence amiante			Estimation de la quantité (ml, m², u, T)
						Oui	Non	Etat	
Denon RCH salle de repos Mur D CL 37RB30	Mur	Enduit + Plâtre + Peinture Mur D	Enduit + Plâtre + Peinture Mur D	P058	Analyse		Non		
Denon RCH Bureau Mur Embrasure CL 37RB37	Mur	Enduit + Plâtre + Peinture Mur Embrasure	Enduit + Plâtre + Peinture Mur Embrasure	P059	Analyse		Non		
Denon RCH Bureau Mur Embrasure CL 37RB38	Mur	Enduit + Plâtre + Peinture Mur Embrasure	Enduit + Plâtre + Peinture Mur Embrasure	P060	Analyse		Non		
Denon RCB Bibliothèque Plafond CL 37RB38	Plafond	Enduit + Plâtre + Peinture plafond	Enduit + Plâtre + Peinture plafond	P061	Analyse		Non		
Denon RCB Bibliothèque Plafond CL 37RB55	Plafond	Enduit + Plâtre + Peinture plafond	Enduit + Plâtre + Peinture plafond	P062	Analyse		Non		
Denon ERH Circulation Plafond CL 37ER50	Plafond	Enduit + Plâtre + Peinture plafond	Enduit + Plâtre + Peinture plafond	P063	Analyse		Non		
Denon ERH Bureau 115 Mur CL 37ER57	Mur	Enduit + Plâtre + Peinture Mur	Enduit + Plâtre + Peinture Mur	P064	Analyse		Non		
Denon ERH Bureau 116 Mur Embrasure CL 37ER58	Mur	Enduit + Plâtre + Peinture Mur Embrasure	Enduit + Plâtre + Peinture Mur Embrasure	P065	Analyse		Non		

5. Rapports d'essais du laboratoire

Identification des prélèvements :

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description
P001	Sous station Mollien - EG-ECH2+ - Calorifuge Bas	Calorifuge	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation
P002	Sous station Mollien - EG-ECH2+ - Calorifuge Haut	Calorifuge	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation
P003	Sous station Mollien - EG-ECH1 et 2 +- Calorifuge Réseau Principale	Calorifuge	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation
P004	Sous station Mollien - EG-ECH1 - Calorifuge Haut	Calorifuge	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation
P005	Sous station Mollien - EG-ECH1 - Calorifuge Bas	Calorifuge	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation
P006	Sous station Mollien - EG-ECH1 et 2 - Calorifuge Bi-Pass	Calorifuge	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation
P007	Sous station Mollien - EG-Pompe 3 Aval - Calorifuge	Calorifuge	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation
P008	Sous station Mollien - EG-Pompe 3 Amont - Calorifuge	Calorifuge	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation
P009	Sous station Mollien - EG-Pompe 2 Amont et Aval - Calorifuge	Calorifuge	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description
P010	Sous station Mollien - EG-Pompe 1 Amont et Aval - Calorifuge	Calorifuge	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation
P011	Sous station Mollien - EG-Retour Principale - Calorifuge	Calorifuge	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation
P012	Sous station Mollien - EG- Calorifuge 3 Robinets + Bi-Pass alimentation Clim	Calorifuge	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation
P013	Sous station Mollien - EG- Calorifuge Bi-Pass Retour eau chauffage	Calorifuge	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation
P014	Sous station Mollien - EG- Calorifuge Retour eau chauffage Bas	Calorifuge	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation
P015	Sous station Mollien - Calorifuge Clim - 2104-2105-2106 - Amont Pompe	Calorifuge	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation
P016	Sous station Mollien - Calorifuge Clim - 2104-2105-2106 - Aval Pompe	Calorifuge	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation
P017	Sous station Mollien - Réseau sorti - Calorifuge Clim - 2111 - Aller	Calorifuge	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation
P018	Sous station Mollien - Réseau sorti - Calorifuge Clim - 2111 - Retour	Calorifuge	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation
P019	Sous station Mollien - Circulation radier - CL 395116 - Calorifuge Aller - Ventilo convecteur	Calorifuge	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation
P020	Sous station Mollien - Circulation radier - CL 395116 - Calorifuge Retour- Ventilo convecteur	Calorifuge	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Termites – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.N.M.T.
 PROBAT DIAGNOSTIC 8, Allée du Buisson 91570 BIEVRES – Tél. : 06 68 18 33 06 Mail : probatdiagnostic@orange.fr
 Assurance : AXA N° de contrat 10592956604 au 31/12/2026 – Certification délivrée par : ICERT Numéro de dossier : 265468

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description
P021	Local colonne Montante 21- Calorifuge Aller - Ventilo convecteur	Calorifuge	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation
P022	Local colonne Montante 21- Calorifuge Retour - Ventilo convecteur	Calorifuge	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation
P023	Circulation technique CL 395117 - Calorifuge Aller - Ventilo convecteur	Calorifuge	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation
P024	Circulation technique CL 395117 - Calorifuge Retour - Ventilo convecteur	Calorifuge	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation
P025	Circulation technique - Calorifuge Aller - Ventilo convecteur	Calorifuge	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation
P026	Circulation technique - Calorifuge Retour - Ventilo convecteur	Calorifuge	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation
P027	Circulation technique - Calorifuge Aller - Ventilo convecteur	Calorifuge	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation
P028	Circulation technique - Calorifuge Retour - Ventilo convecteur	Calorifuge	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation
P029	Circulation technique - Calorifuge Aller- Ventilo convecteur	Calorifuge	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation
P030	Circulation technique - Calorifuge Retour - Ventilo convecteur	Calorifuge	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation
P031	Circulation technique CL 375121- Calorifuge Aller - Ventilo convecteur	Calorifuge	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Termites – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.N.M.T.
 PROBAT DIAGNOSTIC 8, Allée du Buisson 91570 BIEVRES – Tél. : 06 68 18 33 06 Mail : probatdiagnostic@orange.fr
 Assurance : AXA N° de contrat 10592956604 au 31/12/2026 – Certification délivrée par : ICERT Numéro de dossier : 265468

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description
P032	Circulation technique CL 375121- Calorifuge Retour - Ventilateur	Calorifuge	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation
P033	Cage escalier Mollien - Niveau 0 - CL 38RH20 - Mur	Mur	Béton + Peinture	Béton + Peinture
P034	Cage escalier Mollien- Combles C1 - CL 38C120a - Plafond	Plafond	Béton + Peinture	Béton + Peinture
P035	Cage escalier Mollien- Combles C1 - CL 38C120a - Mur	Mur	Béton + Peinture	Béton + Peinture
P036	Combles C1 - CL 38C125a - Local- Plafond	Plafond	Flocage	Flocage
P037	Combles C1 - CL 38C125 - Circulation - Plafond	Plafond	Dalle faux plafond	Dalle faux plafond
P038	Combles C1 - CL 38C125 - Circulation - Mur	Mur	Plâtre + Peinture	Plâtre + Peinture
P039	Combles C1 - CL 38C125 - Circulation - Sol	Sol	Ragréage	Ragréage
P040	Combles C1 - CL 38C111 - Bureau 310 - Mur	Mur	Enduit + Plâtre + Peinture	Enduit + Plâtre + Peinture
P041	Combles C1 - CL 38C119a - Sanitaires femmes - Mur	Mur	Faïence + Colle	Faïence + Colle
P042	Combles C1 - CL 38C135 - Bureau 301 - Menuiserie	Eléments associés aux façades	Joint mastic	Joint mastic
P043	Mollien -2ème étage - CL 38N225 - Circulation- Mur	Mur	Plâtre + Peinture + Béton	Plâtre + Peinture + Béton
P044	Mollien -2ème étage - CL 38N225 - Circulation- Plafond	Plafond	Dalle faux plafond	Dalle faux plafond
P045	Mollien -Entre sol - CL 38ERH24 - Bureau 103 - Mur allège	Mur	Enduit + Plâtre + Peinture	Enduit + Plâtre + Peinture
P046	Bord de l'eau (Denon) - CL 37ERH29b - Couloir - Plafond	Plafond	Plâtre + Peinture	Plâtre + Peinture
P047	Denon - Niveau 1 - CL 37ERH10a - Local technique - Calorifuge ventilateur convecteur gauche	Calorifuge	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation
P048	Denon - Niveau 1 - CL 37ERH10a - Local technique - Calorifuge ventilateur convecteur droite	Calorifuge	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation
P049	Denon - Niveau 1 - CL 37ERH13 - Sanitaire - Sol	Sol	Carrelage + Colle + Plinthes	Carrelage + Colle + Plinthes
P050	Denon - RDC-RH - CL 36RH11 -Placard technique - Calorifuge ventilateur convecteur Montant	Calorifuge	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation	Enveloppe bitumineuse + Mousse + Enduit anti-condensation

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description
P051	Denon - RDC-RH - CL 36RH11 -Placard technique - Calorifuge ventilo convecteur Descendant	Calorifuge	Enveloppe bitumineux + Mousse + Enduit anti-condensation	Enveloppe bitumineux + Mousse + Enduit anti-condensation
P052	Mollien - Niveau 2 cage d'escalier Mur CL E38CN2	Mur	Enduit + Plâtre + Peinture Mur	Enduit + Plâtre + Peinture Mur
P053	Mollien - Niveau RCH cage d'escalier Mur CL E38CN2	Mur	Enduit + Plâtre + Peinture Mur	Enduit + Plâtre + Peinture Mur
P054	Mollien - Niveau RCH cage d'escalier Stylobat CL E38CN2	Mur	Enduit + Plâtre + Peinture Stylobat	Enduit + Plâtre + Peinture Stylobat
P055	Denon - RCH Bibliothèque Mur CL 36RH18	Mur	Enduit + Plâtre + Peinture Mur	Enduit + Plâtre + Peinture Mur
P056	Denon - RCH Bibliothèque Mur CL 36RH14	Mur	Enduit + Plâtre + Peinture Mur C	Enduit + Plâtre + Peinture Mur C
P057	Denon Bureau RCB Mur CL 37RB16	Mur	Enduit + Plâtre + Peinture Mur	Enduit + Plâtre + Peinture Mur
P058	Denon RCH salle de repos Mur D CL 37RB30	Mur	Enduit + Plâtre + Peinture Mur D	Enduit + Plâtre + Peinture Mur D
P059	Denon RCH Bureau Mur Embrasure CL 37RB37	Mur	Enduit + Plâtre + Peinture Mur Embrasure	Enduit + Plâtre + Peinture Mur Embrasure
P060	Denon RCH Bureau Mur Embrasure CL 37RB38	Mur	Enduit + Plâtre + Peinture Mur Embrasure	Enduit + Plâtre + Peinture Mur Embrasure
P061	Denon RCB Bibliothèque Plafond CL 37RB38	Plafond	Enduit + Plâtre + Peinture plafond	Enduit + Plâtre + Peinture plafond
P062	Denon RCB Bibliothèque Plafond CL 37RB55	Plafond	Enduit + Plâtre + Peinture plafond	Enduit + Plâtre + Peinture plafond
P063	Denon ERH Circulation Plafond CL 37ER50	Plafond	Enduit + Plâtre + Peinture plafond	Enduit + Plâtre + Peinture plafond
P064	Denon ERH Bureau 115 Mur CL 37ER57	Mur	Enduit + Plâtre + Peinture Mur	Enduit + Plâtre + Peinture Mur
P065	Denon ERH Bureau 116 Mur Embrasure CL 37ER58	Mur	Enduit + Plâtre + Peinture Mur Embrasure	Enduit + Plâtre + Peinture Mur Embrasure

6. Identification et cotation des ouvrages et parties d'ouvrages

DATE DE PRELEVEMENT	IDENTIFIANT ET PRÉLÈVEMENT	LOCALISATION	DESCRIPTION	ETAT DE CONSERVATION	PRÉCONISATIONS	CROQUIS	PHOTOS
Aucune trace d'amiante n'a été détecté							

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Termites – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.N.M.T.
 PROBAT DIAGNOSTIC 8, Allée du Buisson 91570 BIEVRES – Tél. : 06 68 18 33 06 Mail : probatdiagnostic@orange.fr
 Assurance : AXA N° de contrat 10592956604 au 31/12/2026 – Certification délivrée par : ICERT Numéro de dossier : 265468

7. Attestation sur l'honneur et informations diverses

Je soussigné, Jean Louis PALLISER, déclare ce jour détenir la certification de compétence délivrée par ICERT pour la spécialité : AMIANTE
Cette information est vérifiable auprès de : ICERT

Je soussigné, Jean Louis PALLISER, diagnostiqueur pour l'entreprise PROBAT DIAGNOSTIC dont le siège social est situé à BIEVRES.

Atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard de l'article L.271.6 du code de la construction et de l'habitation. J'atteste également disposer des moyens en matériel nécessaires à l'établissement des constats et diagnostics composant le dossier. Je joins en fin de rapport mes états de compétences par la certification et mon attestation d'assurance.

Conformément à l'exigence de l'article R 271-3 du même code, j'atteste n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance, ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir le présent diagnostics.

Fait à : BIEVRES

Le : 25/03/2026

Signature :



Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.

Préconisations

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modifications du périmètre ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'une investigation complémentaire appropriée dans les meilleurs délais.

Il ne relève pas de notre champ d'intervention la qualification future éventuelle du chantier ni la réalisation d'une étude de faisabilité et/ou d'un Avant Projet Sommaire qui permettrait de définir les surfaces et métrages nécessaires à l'élaboration du plan de retrait et/ou de confinement.

Le présent document constitue un élément important du dossier technique amiante qui doit être mis à jour et consulté par les entreprises extérieures pour établir leur plan de prévention.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail. Elles comprennent notamment l'obligation d'élaborer une analyse de risque et un mode opératoire validé par des mesures d'empoussièrement.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

8. Obligation faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation et de transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 de l'arrêté du 16 juillet 2019

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.



Certificat de compétences Diagnosticqueur Immobilier

N° CPDI0110 Version 014

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur PALLISER Jean-Louis

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 11/07/2022 - Date d'expiration : 10/07/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 11/07/2022 - Date d'expiration : 10/07/2029
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (1) Date d'effet : 02/11/2023 - Date d'expiration : 01/11/2030
Energie sans mention	Energie sans mention (1) Date d'effet : 17/06/2023 - Date d'expiration : 16/06/2030
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (1) Date d'effet : 23/06/2023 - Date d'expiration : 22/06/2030
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 17/06/2023 - Date d'expiration : 16/06/2030
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine (1) Date d'effet : 17/06/2023 - Date d'expiration : 16/06/2030

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse

<https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 02/11/2023.

(1) Arrêté du 14 décembre 2021 confirmant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnosticqueur
Portée disponible sur www.icert.fr
Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

cofrac
ACCREDITATION
AFNOR
PORTÉE
CERTIFICATION
DE PERSONNES
AFNOR CERTIFICATION

CPE DI FR 1.1 rev1B

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Termites – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.N.M.T.

PROBAT DIAGNOSTIC 8, Allée du Buisson 91570 BIEVRES – Tél. : 06 68 18 33 06

Assurance : AXA N° de contrat 10592956604 au 31/12/2026 – Certification délivrée par : ICERT Numéro de dossier : 265468



Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI6694 Version 006

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur GUTIERREZ Dimitri

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 30/01/2023 - Date d'expiration : 29/01/2030
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 30/01/2023 - Date d'expiration : 29/01/2030
DPE tout type de bâtiments	Diagnostic de performance énergétique avec mention : DPE tout type de bâtiment (2) Date d'effet : 31/01/2023 - Date d'expiration : 30/01/2030
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2) Date d'effet : 31/01/2023 - Date d'expiration : 30/01/2030
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (1) Date d'effet : 06/03/2023 - Date d'expiration : 05/03/2030
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (1) Date d'effet : 22/02/2024 - Date d'expiration : 21/02/2031
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 21/04/2023 - Date d'expiration : 20/04/2030
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine (1) Date d'effet : 10/11/2023 - Date d'expiration : 09/11/2030

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse

<https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 01/07/2024.

Etienne Lamy

(1) Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.
(2) Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.



Certification de personnes
Diagnosticueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire



CPE DI FR 11 rev19

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Termites – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.N.M.T.

PROBAT DIAGNOSTIC 8, Allée du Buisson 91570 BIEVRES – Tél. : 06 68 18 33 06

Assurance : AXA N° de contrat 10592956604 au 31/12/2026 – Certification délivrée par : ICERT Numéro de dossier : 265468

10. Attestation d'assurance



ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE Contrat n° 10592956604

Responsabilité civile Professionnelle
Diagnostic technique immobilier

Nous, soussignés, AXA FRANCE IARD S.A., Société d'Assurance dans le Siège Social en situation 313 Terrasses de l'Arche – 92727 NANTERRE Cedex, attestons que :

PROBAT DIAGNOSTIC

8 ALLÉE DU BUISSON

91570 BIEVRES

Adhérent n° 10592956604/026

A adhéré par l'intermédiaire de LSN Assurances, 39 rue Mstislav Rostropovitch 75015 Paris cedex 17, au contrat d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle n° 10592956604,

Garantisant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile Professionnelle de la société de Diagnostic Technique en Immobilier désignée ci-dessus dans le cadre des activités listées ci-après, sous réserve qu'elles soient réalisées par des personnes disposant des certificats de compétence en cours de validité exigés par la réglementation et des attestations de formation, d'Accréditation, d'Agrement ou sans contractuel.

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est fixé à :
500 000,00 € par sinistre et 1 000 000,00 € par année d'assurance.

LA PRESENTE ATTESTATION EST VALABLE POUR LA PERIODE DU 01/01/2026 AU 31/12/2026 INCLUS
SUS RESERVE DES POSSIBILITES DE SUSPENSION OU DE RESILIATION EN COURS D'ANNEE
D'ASSURANCE POUR LES CAS PREVUS PAR LE CODE DES ASSURANCES OU PAR LE CONTRAT.

LA PRESENTE ATTESTATION NE PEUT ENGAGER L'ASSUREUR AU DELA DES LIMITES, DES CLAUSES ET DES CONDITIONS DU CONTRAT AUXQUELLES ELLE SE REFERE.

Fait à NANTERRE le 17 décembre 2025
Pour servir et valoir ce que de droit.
POUR L'ASSUREUR
LSN, par délégation de signature :

LSN Assurances
39 rue Mstislav Rostropovitch
CEDEX 02 / 75015 PARIS
N° de TVA 205 252 025 - N° de SIRET 825 400 100 000 000

AXA France IARD SA
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche – 92727 NANTERRE Cedex (215 000 000 000 000)
Société soumise au Code des Assurances – TVA intracommunautaire n° FR 14 212 181 460
Détachement d'assurances enregistré au TGV – art. 203 C-20 – sous-joint aux certificats de compétence AXA Assurance

Liste des activités garanties

réserve de disposer des certificats de compétence en cours de validité exigés par la réglementation et des attestations de formation, d'Accréditation, d'Agrement ou sans contractuel. (C = certification de compétence / F = formation de formation / AC = accréditation / A = Agrément).

CATEGORIE 1 couvrant les activités couramment exercées par les diagnostiqueurs immobiliers.

- Diagnostic de performance énergétique (DPE) (DPE sans mention), C
- Diagnostic de performance énergétique des maisons individuelles (DPE sans mention), C
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP) (plomb sans mention), C
- Etat mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante (amiante sans mention), C
- Contrôle périodique de l'amiante (amiante sans mention), C
- Dossier technique amiante (amiante sans mention), C
- Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment, C
- Etat parasite, insectes xylophages et champignons lignivores dont Mécule, C termites et F Termites ou F Insectes xylophages et champignons lignivores pour les non certifiés Termites.
- Diagnostic Mécule F (par non pris en compte dans la certification Termites)
- L'état de l'installation intérieure de gaz, C
- L'état de l'installation intérieure d'électricité, C
- L'état d'installation d'ascenseurs non collectif, F
- Assainissement collectif, F
- L'état des risques et des pollutions (ERP),
- L'état des risques réglementés pour l'information des acquéreurs et des locataires (ÉHIRAL),
- L'information sur la présence d'un risque de mécule, C
- Certificats de surface – Bien à la vente (Loi Carrez), F
- Certificats de surface – Bien à la location (Loi Boutin), F
- Vérifications de conformité de la sécurité des piscines, C
- Document Unique d'évaluation des risques pour syndics de copropriété, F
- Diagnostic Humidité, C
- Etat des lieux locatifs (des parties privatives),
- Assistance à la livraison de biens neufs,
- Activité de vente et/ou installation des détecteurs d'incendies autonomes de fumée (DAAF) sans travaux d'électricité et sans maintenance,
- Certificat de logements décent, Normes d'habitabilité (notamment dans le cadre des dispositifs spéciaux de type de Robien, Scellier, Prêts conventionnés – prêts à taux zéro –), F
- Dalliance de l'attestation de prise en compte de la RT 2012, C (DPE sans mention)
- DPE en vue de l'obtention d'un Prêt à taux zéro (DPE sans mention), C
- Vérification de l'installation électrique du logement dans le cadre du télétravail, C
- Le carnet d'information du logement (CIL),
- Les Plans et Croquis de l'Avant-Projet Sommaire (APS), à l'exception de toute activité de conception et de réalisation de travaux
- L'état des arêtes pris au titre de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations (titre Ier du livre V du CCH),
- Certificat attestant la conformité de l'appareil de chauffage au bois aux règles d'installation et d'émission fixées par le représentant de l'Etat dans le département,
- Mesurage de la surface au sol des locaux tertiaires, F
- Audit énergétique, C

AXA France IARD SA

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche – 92727 NANTERRE Cedex (215 000 000 000 000)
Société soumise au Code des Assurances – TVA intracommunautaire n° FR 14 212 181 460
Détachement d'assurances enregistré au TGV – art. 203 C-20 – sous-joint aux certificats de compétence AXA Assurance

CATEGORIE 2 couvrant les activités suivantes EN SUS des activités de la catégorie 1

- Audit énergétique pour copropriété, F
- Diagnostic de performance énergétique (DPE) (DPE avec mention), C
- DPE projeté pour les Maisons individuelles (sans mention)
- DPE projeté pour les immeubles collectifs (avec mention)
- DPE tertiaire (avec mention), C/F
- Diagnostic de risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPI) (plomb avec mention), C
- Constat après travaux Plomb, C (sans mention)
- Diagnostic de mesures surfaciques des poussières de plomb, C (sans mention)
- Recherche de plomb avant travaux, avant démolition (CREP avec ou sans mention), C
- Diagnostic du plomb dans l'eau,
- Contrôle périodique de l'amiante (amiante avec mention), C
- Constat visuel amiante de première et seconde restitution après travaux, C (amiante avec mention),
- Dossier technique amiante (amiante avec mention), C
- Diagnostic amiante avant démolition, C (avec mention)
- Diagnostic amiante avant travaux (RAAT), F S54 et quantification du volume de matériaux en produits contenant de l'amiante, F
- Bilans thermiques : par infrarouge et/ou thermographie infrarouge,
- Réalisation de tests d'infiltrométrie et/ou thermographie infrarouge selon le cahier des charges RT 2012, F
- Légionellose sauf exclusions ci-après,
- Diagnostic accessibilité handicapé dans les établissements recevant du public (ERP, IOP, Y), F
- Diagnostic radon, F
- Déplétage radon, A (Autorité de Sécurité Nucléaire)
- Calcul des millièmes de copropriété et état descriptif de division, F
- Diagnostic Technique Global (DTG), F BAC-3 dans le domaine Technique du Bâtiment ou VAE équivalente, sous les réserves suivantes :
 - L'adhérent exerce le diagnostic technique global tel que prévu par l'article L. 731-3 du code de la construction et de l'habitation,
 - L'adhérent dispose des compétences prévues par le décret 2016-1965 du 28 décembre 2016,
 - Dont l'activité ne peut en aucun cas être assimilée à une mission de maîtrise d'œuvre.
- Projet de Plan Pluriannuel des Travaux du Bâtiment, F BAC-3 dans le domaine Technique du Bâtiment ou VAE équivalente.

Cette activité ne peut en aucun cas être assimilée à une mission de maîtrise d'œuvre.

Dans le cas contraire, aucune garantie ne sera accordée.

CATEGORIE 3 couvrant les activités suivantes EN SUS des activités des catégories 1 et 2

- Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux d'habitation ou recevant du public :
 - Voie 1 : AC (COFFRAC)
 - Voie 2 : F
- Diagnostic amiante sur enrobés, Hydrocarbone Aromatique Polycyclique (HAP), C avec mention ou F S54 pour les certifiés sans mention,
- Diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments (certification Amiante avec mention = attestation de formation Diagnostic des déchets, PEDM)
- Diagnostic déchets de chantier (article R111-43 à R111-49 du CCH), F
- Diagnostic Technique SRU, F BAC-3 dans le domaine Technique du Bâtiment ou VAE équivalente
- Diagnostic Eco prêt, F
- Evaluation immobilière en valeur vénale et en valeur locative, F
- Diagnostic acoustique, F
- Document d'information du Plan d'Exposition au Bruit des Aérodromes d'IPEB,
- Etat des nuisances sonores aériennes (ENSA),
- Formation, Auditeur dans le cadre des activités garanties dans le présent contrat,
- Prélèvement d'air pour mesure d'empoisonnement en fibres d'amiante dans les immeubles bâtis et prélèvement d'air pour mesure des niveaux d'empoisonnement de fibre d'amiante au poste de travail AC/F
- Les mesures d'empoisonnement en fibres d'amiante dans les immeubles bâtis (LAB REF 28 partie stratégie d'échantillonnage et prélèvements),
- Les mesures d'empoisonnement en fibres d'amiante au poste de travail (LAB REF 28 partie stratégie d'échantillonnage et prélèvements).
- Raison hors réglementation, F
- Diagnostic de mise en sécurité des ascenseurs hors préconsolidation de travaux,
- Coordination SPS, F
- Diagnostic de performance amiante sur navires portant pavillons français, AC
- Etude thermique RT 2012 et RE 2020, F
- Etais des installations intérieures d'électricité dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques (sécurité au travail), AC
- Expertise technique en matière d'assurance pour le compte des assurés et des assureurs...
- Diagnostic en contrôle technique immobilier,
- Missions de vérifications et de mesures des systèmes de ventilation mécanique dans les bâtiments résidentiels dans le cadre de la RE 2020 et ses textes Associés, certificat de qualification délivré par QUALIBAT dans le cadre de la Norme 8741
- Diagnostic Structure, F BAC-3 dans le domaine Technique du Bâtiment ou VAE équivalente (minimum de garanties légales : 1 000 000 € par sinistre et 1 500 000 € par année d'assurance)

AXA France IARD SA

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche – 92727 NANTERRE Cedex (215 000 000 000 000)
Société soumise au Code des Assurances – TVA intracommunautaire n° FR 14 212 181 460
Détachement d'assurances enregistré au TGV – art. 203 C-20 – sous-joint aux certificats de compétence AXA Assurance

AXA France IARD SA

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche – 92727 NANTERRE Cedex (215 000 000 000 000)
Société soumise au Code des Assurances – TVA intracommunautaire n° FR 14 212 181 460
Détachement d'assurances enregistré au TGV – art. 203 C-20 – sous-joint aux certificats de compétence AXA Assurance

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Termites – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.N.M.T.

PROBAT DIAGNOSTIC 8, Allée du Buisson 91570 BIEVRES – Tél. : 06 68 18 33 06


Assurance : AXA N° de contrat 10592956604 au 31/12/2026 – Certification délivrée par : ICERT Numéro de dossier : 265468

11. Annexes

10.1 Schéma(s) de localisation des MPCA

Sont précisées sur le plan ou croquis les informations suivantes :

- La localisation des éventuels sondages complémentaires à l'inspection visuelle
- La localisation des prélèvements
- La localisation des matériaux et produits contenant de l'amiante ou susceptibles d'en contenir si des investigations et des analyses ultérieures doivent être effectuées pour conclure.

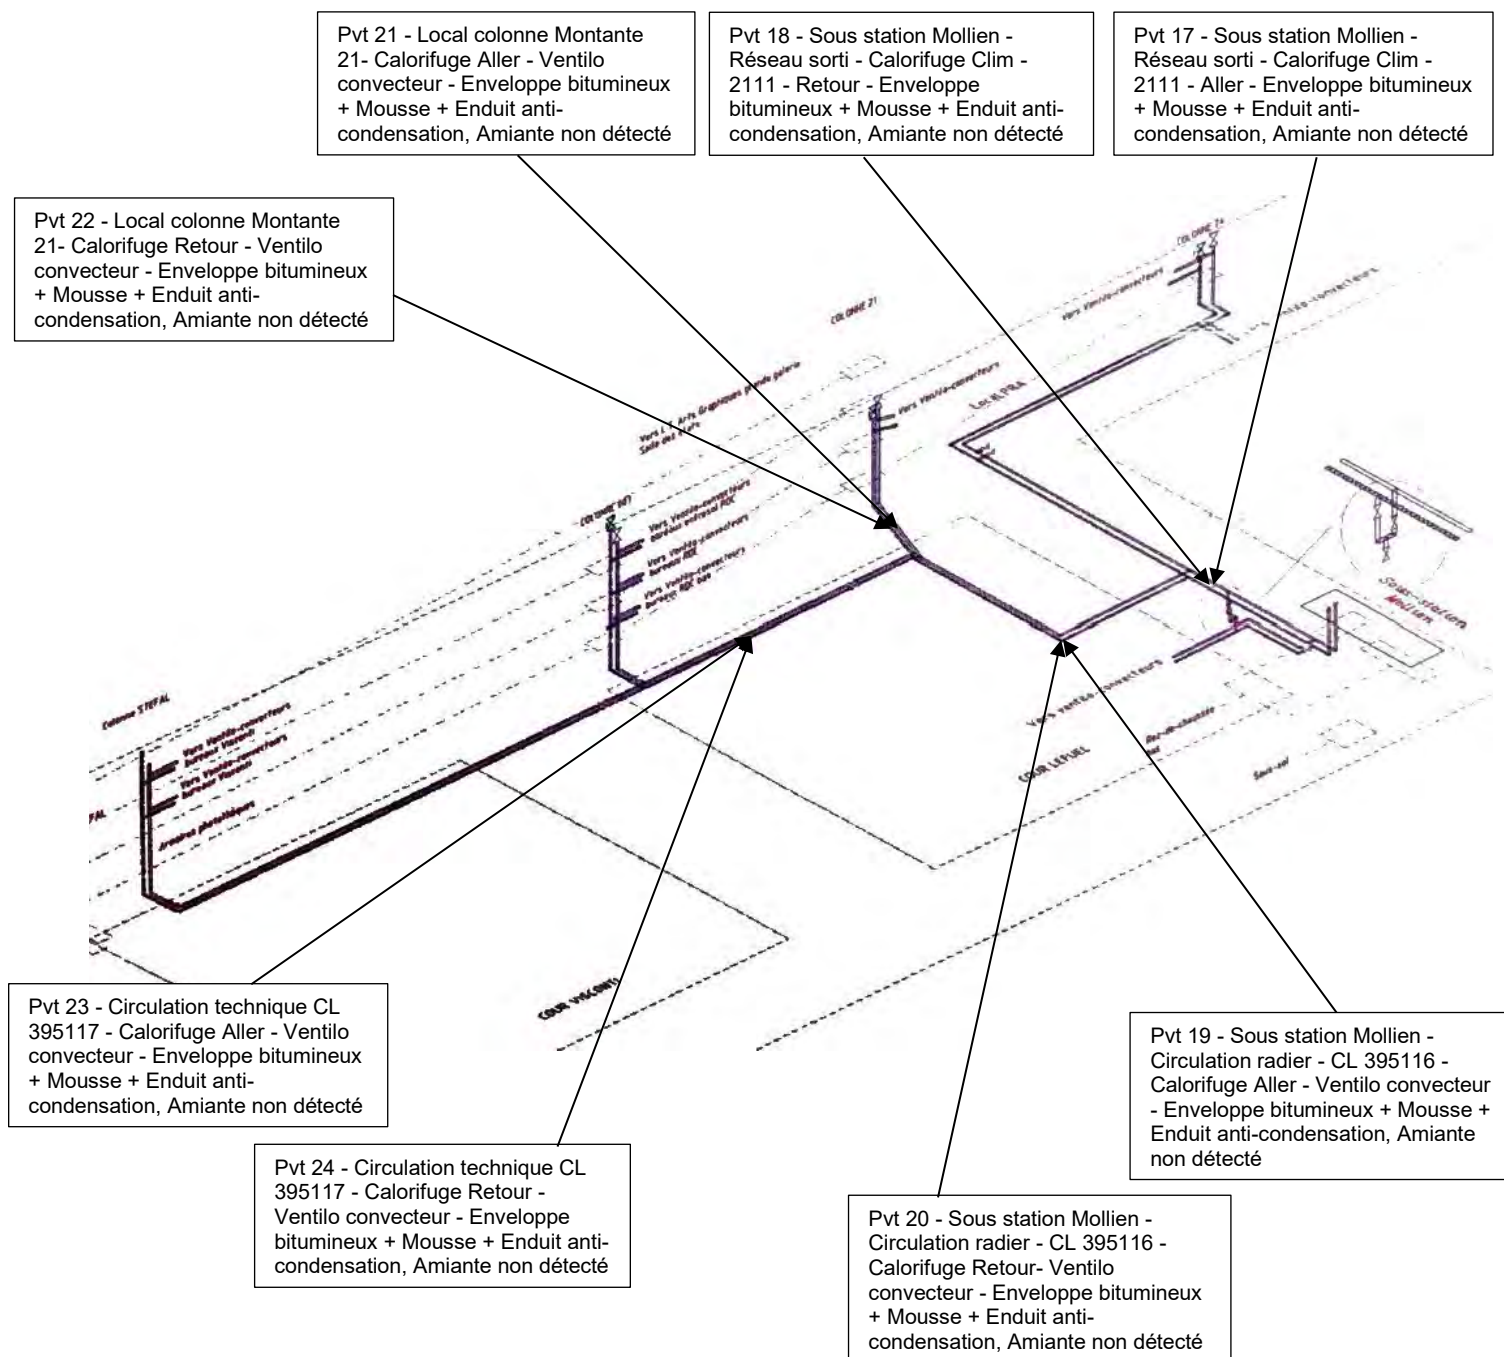

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Termites – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.N.M.T.

PROBAT DIAGNOSTIC 8, Allée du Buisson 91570 BIEVRES – Tél. : 06 68 18 33 06

Assurance : AXA N° de contrat 10592956604 au 31/12/2026 – Certification délivrée par : ICERT Numéro de dossier : 265468

Pvt 4 - Sous station Mollien -
EG-ECH1 - Calorifuge Haut -
Enveloppe bitumineux + Mousse
+ Enduit anti-condensation,
Amiante non détecté

Pvt 3 - Sous station Mollien - EG-
ECH1 et 2 +- Calorifuge Réseau
Principale - Enveloppe bitumineux
+ Mousse + Enduit anti-
condensation, Amiante non détecté


Pvt 2 - Sous station Mollien -
EG-ECH2+ - Calorifuge Haut -
Enveloppe bitumineux + Mousse
+ Enduit anti-condensation,
Amiante non détecté



Pvt 5 - Sous station Mollien -
EG-ECH1 - Calorifuge Bas -
Enveloppe bitumineux + Mousse
+ Enduit anti-condensation,
Amiante non détecté

Pvt 6 - Sous station Mollien -
EG-ECH1 et 2 - Calorifuge Bi-
Pass - Enveloppe bitumineux +
Mousse + Enduit anti-
condensation, Amiante non

Pvt 1 - Sous station Mollien -
EG-ECH2+ - Calorifuge Bas -
Enveloppe bitumineux + Mousse
+ Enduit anti-condensation,
Amiante non détecté

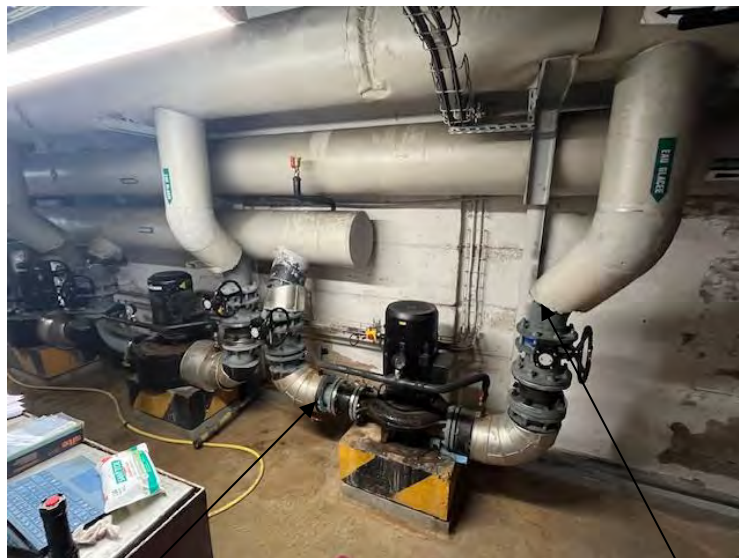

Pvt 8 - Sous station Mollien - EG-
Pompe 3 Amont - Calorifuge -
Enveloppe bitumineux + Mousse
+ Enduit anti-condensation,
Amiante non détecté


Pvt 7 - Sous station Mollien -
EG-Pompe 3 Aval - Calorifuge -
Enveloppe bitumineux + Mousse
+ Enduit anti-condensation,
Amiante non détecté

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Termites – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.N.M.T.

PROBAT DIAGNOSTIC 8, Allée du Buisson 91570 BIEVRES – Tél. : 06 68 18 33 06

Assurance : AXA N° de contrat 10592956604 au 31/12/2026 – Certification délivrée par : ICERT Numéro de dossier : 265468

Pvt 9 - Sous station Mollien -
EG-Pompe 2 Amont et Aval -
Calorifuge - Enveloppe
bitumineux + Mousse + Enduit
anti-condensation, Amiante non

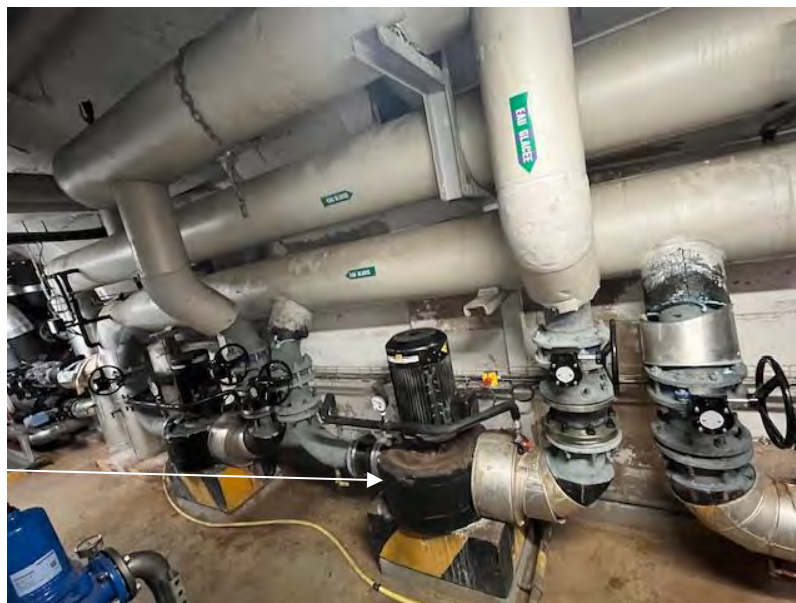

Pvt 11 - Sous station Mollien -
EG-Retour Principale - Calorifuge
- Enveloppe bitumineux + Mousse
+ Enduit anti-condensation,
Amiante non détecté



Pvt 10 - Sous station Mollien -
EG-Pompe 1 Amont et Aval -
Calorifuge - Enveloppe
bitumineux + Mousse + Enduit
anti-condensation, Amiante non



Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Termites – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.N.M.T.

PROBAT DIAGNOSTIC 8, Allée du Buisson 91570 BIEVRES – Tél. : 06 68 18 33 06


Assurance : AXA N° de contrat 10592956604 au 31/12/2026 – Certification délivrée par : ICERT Numéro de dossier : 265468

Pvt 13 - Sous station Mollien - EG-
Calorifuge Bi-Pass Retour eau
chauffage - Enveloppe bitumineux
+ Mousse + Enduit anti-
condensation, Amiante non détecté



Pvt 12 - Sous station Mollien
- EG- Calorifuge 3 Robinets
+ Bi-Pass alimentation Clim -
Enveloppe bitumineux +
Mousse + Enduit anti-
condensation, Amiante non
détecté

Pvt 16 - Sous station Mollien -
Calorifuge Clim - 2104-2105-2106 -
Aval Pompe - Enveloppe
bitumineux + Mousse + Enduit anti-
condensation, Amiante non détecté

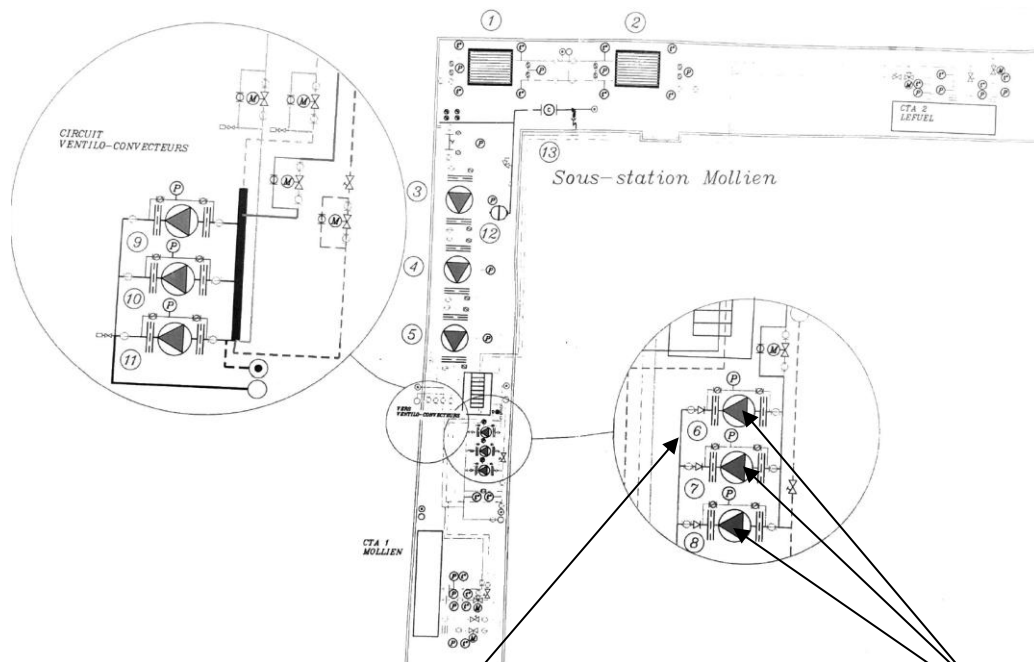


Pvt 14 - Sous station Mollien - EG-
Calorifuge Retour eau chauffage
Bas - Enveloppe bitumineux +
Mousse + Enduit anti-
condensation, Amiante non détecté

Pvt 15 - Sous station Mollien -
Calorifuge Clim - 2104-2105-2106 -
Amont Pompe - Enveloppe
bitumineux + Mousse + Enduit anti-
condensation, Amiante non détecté

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Termites – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.N.M.T.

PROBAT DIAGNOSTIC 8, Allée du Buisson 91570 BIEVRES – Tél. : 06 68 18 33 06

Assurance : AXA N° de contrat 10592956604 au 31/12/2026 – Certification délivrée par : ICERT Numéro de dossier : 265468

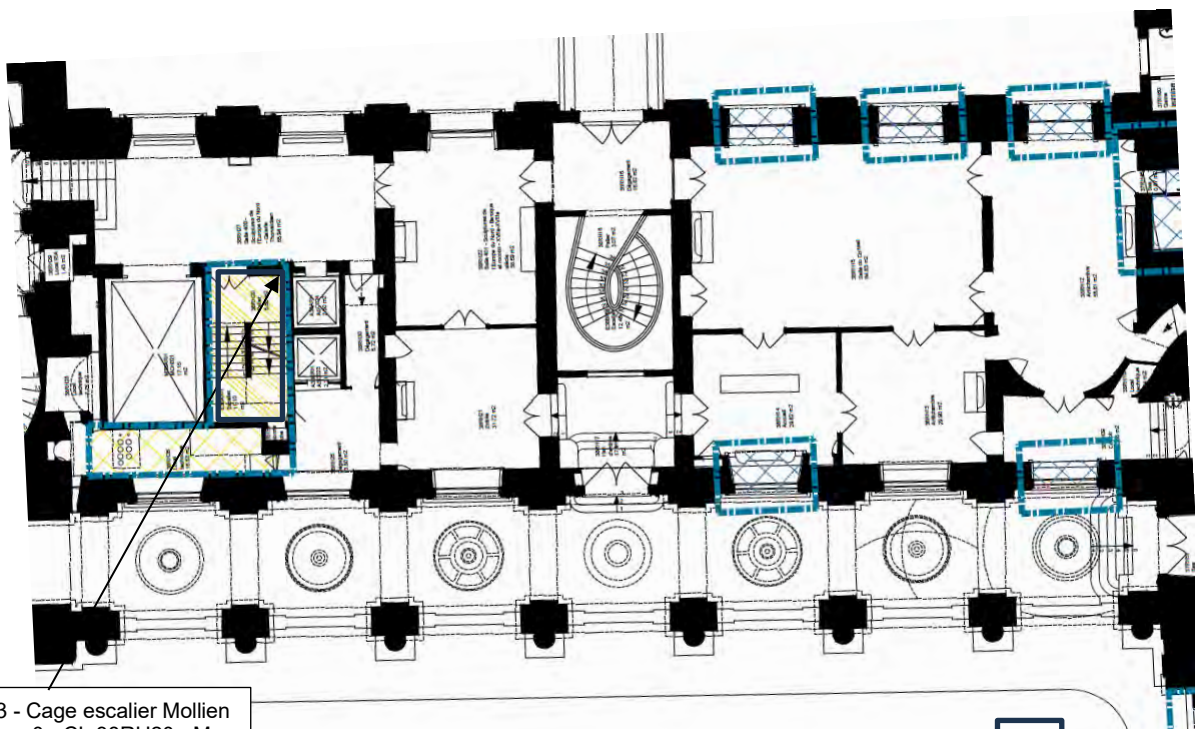


Pvt 33 - Cage escalier Mollien
- Niveau 0 - CL 38RH20 - Mur
- Béton + Peinture, Amiante
non détecté * ZPSO 4 murs

*ZPSO = Zones présentant des similitudes d'ouvrage

Pvt 38 - Combles C1 - CL
38C125 - Circulation - Mur -
Plâtre + Peinture, Amiante
non détecté

Pvt 37 - Combles C1 - CL
38C125 - Circulation -
Plafond - Dalle faux plafond,
Amiante non détecté

Pvt 34 - Cage escalier
Mollien- Combles C1 - CL
38C120a - Plafond - Béton +
Peinture, Amiante non détecté

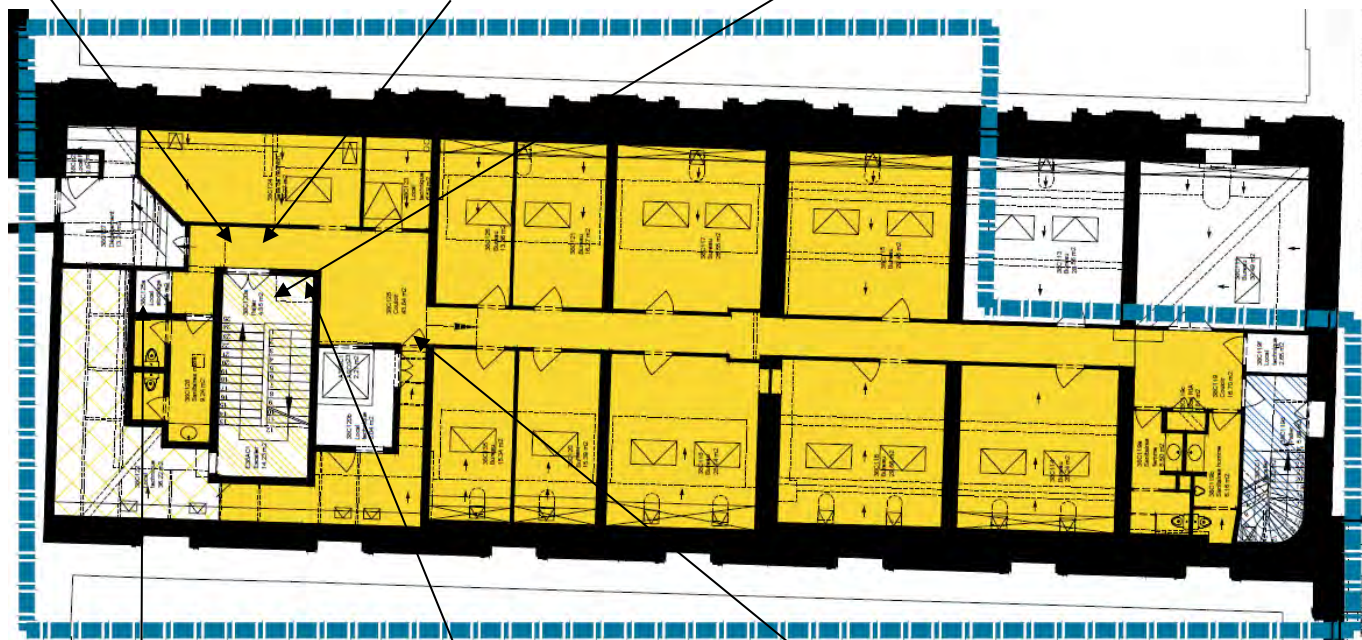

Pvt 36 - Combles C1 - CL
38C125a - Local- Plafond -
Flocage, Amiante non détecté

Pvt 35 - Cage escalier Mollien-
Combles C1 - CL 38C120a -
Mur - Béton + Peinture,
Amiante non détecté


Pvt 39 - Combles C1 - CL
38C125 - Circulation - Sol -
Ragréage, Amiante non
détecté

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Termites – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.N.M.T.

PROBAT DIAGNOSTIC 8, Allée du Buisson 91570 BIEVRES – Tél. : 06 68 18 33 06


Assurance : AXA N° de contrat 10592956604 au 31/12/2026 – Certification délivrée par : ICERT Numéro de dossier : 265468

Pvt 40 - Combles C1 - CL
38C111 - Bureau 310 - Mur -
Enduit + Plâtre + Peinture,
Amiante non détecté

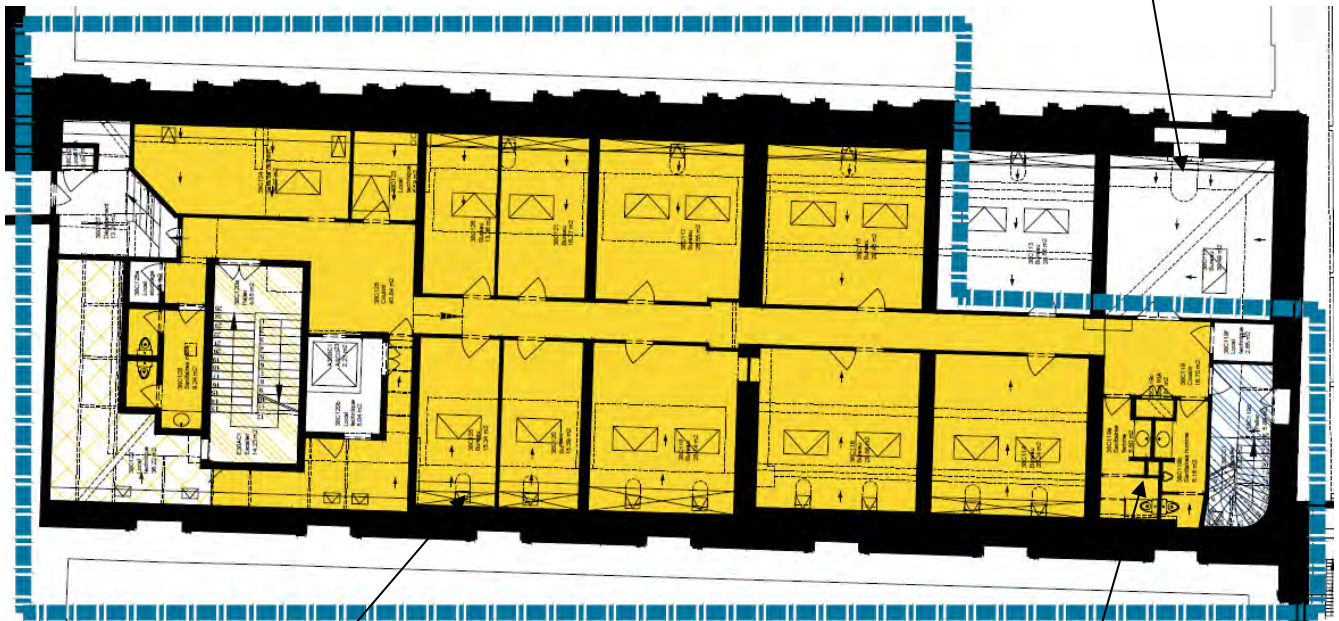

Pvt 42 - Combles C1 - CL
38C135 - Bureau 301 -
Menuiserie - Joint mastic,
Amiante non détecté

Pvt 41 - Combles C1 - CL
38C119a - Sanitaires femmes
- Mur - Faïence + Colle,
Amiante non détecté

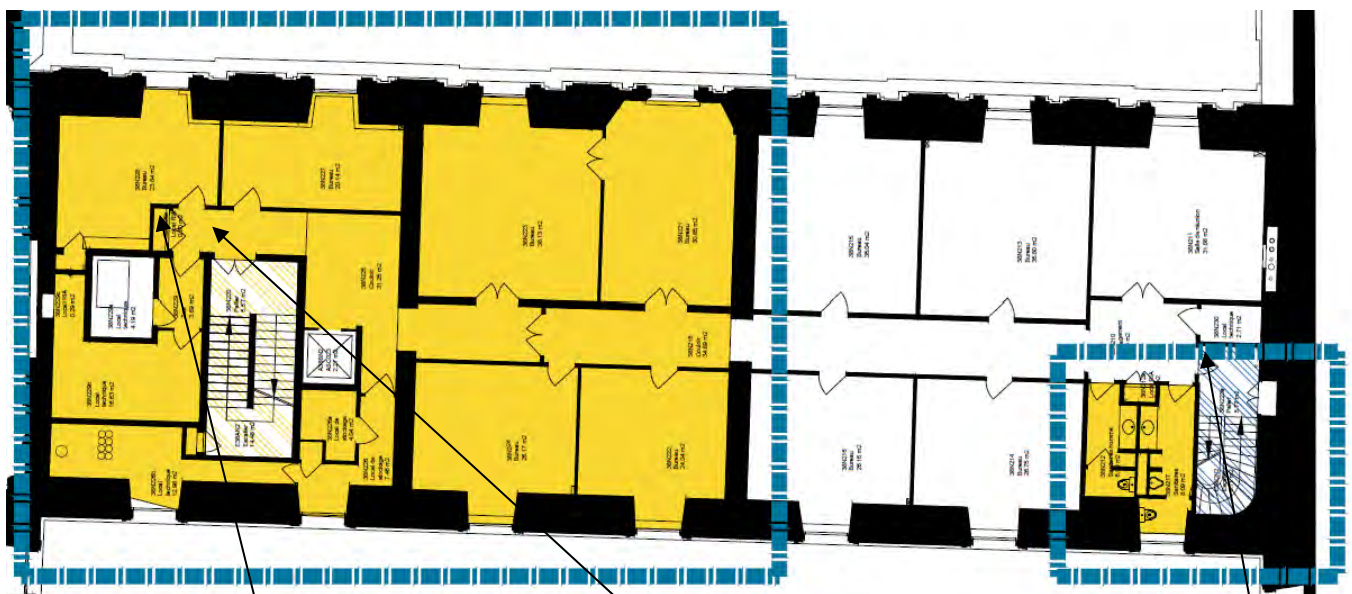

Pvt 43 - Mollien -2ème étage
- CL 38N225 - Circulation-
Mur - Plâtre + Peinture +
Béton, Amiante non détecté


Pvt 44 - Mollien -2ème étage
- CL 38N225 - Circulation-
Plafond - Dalle faux plafond,
Amiante non détecté

Pvt 52 - Mollien - Niveau 2
cage d'escalier Mur CL
E38CN2- Enduit + Plâtre +
Peinture , Amiante non détecté

Diagnostics : Amiante - DPE - Plomb - Termites - Carrez/Boutin - Gaz - Electricité

PROBAT DIAGNOSTIC 8, Allée du Buisson 91570 BIEVRES - Tél. : 06 68 18 33 06

Assurance : AXA N° de contrat 10592956604 au 31/12/2026 - Certification délivrée par : ICERT Numéro de dossier : 265468

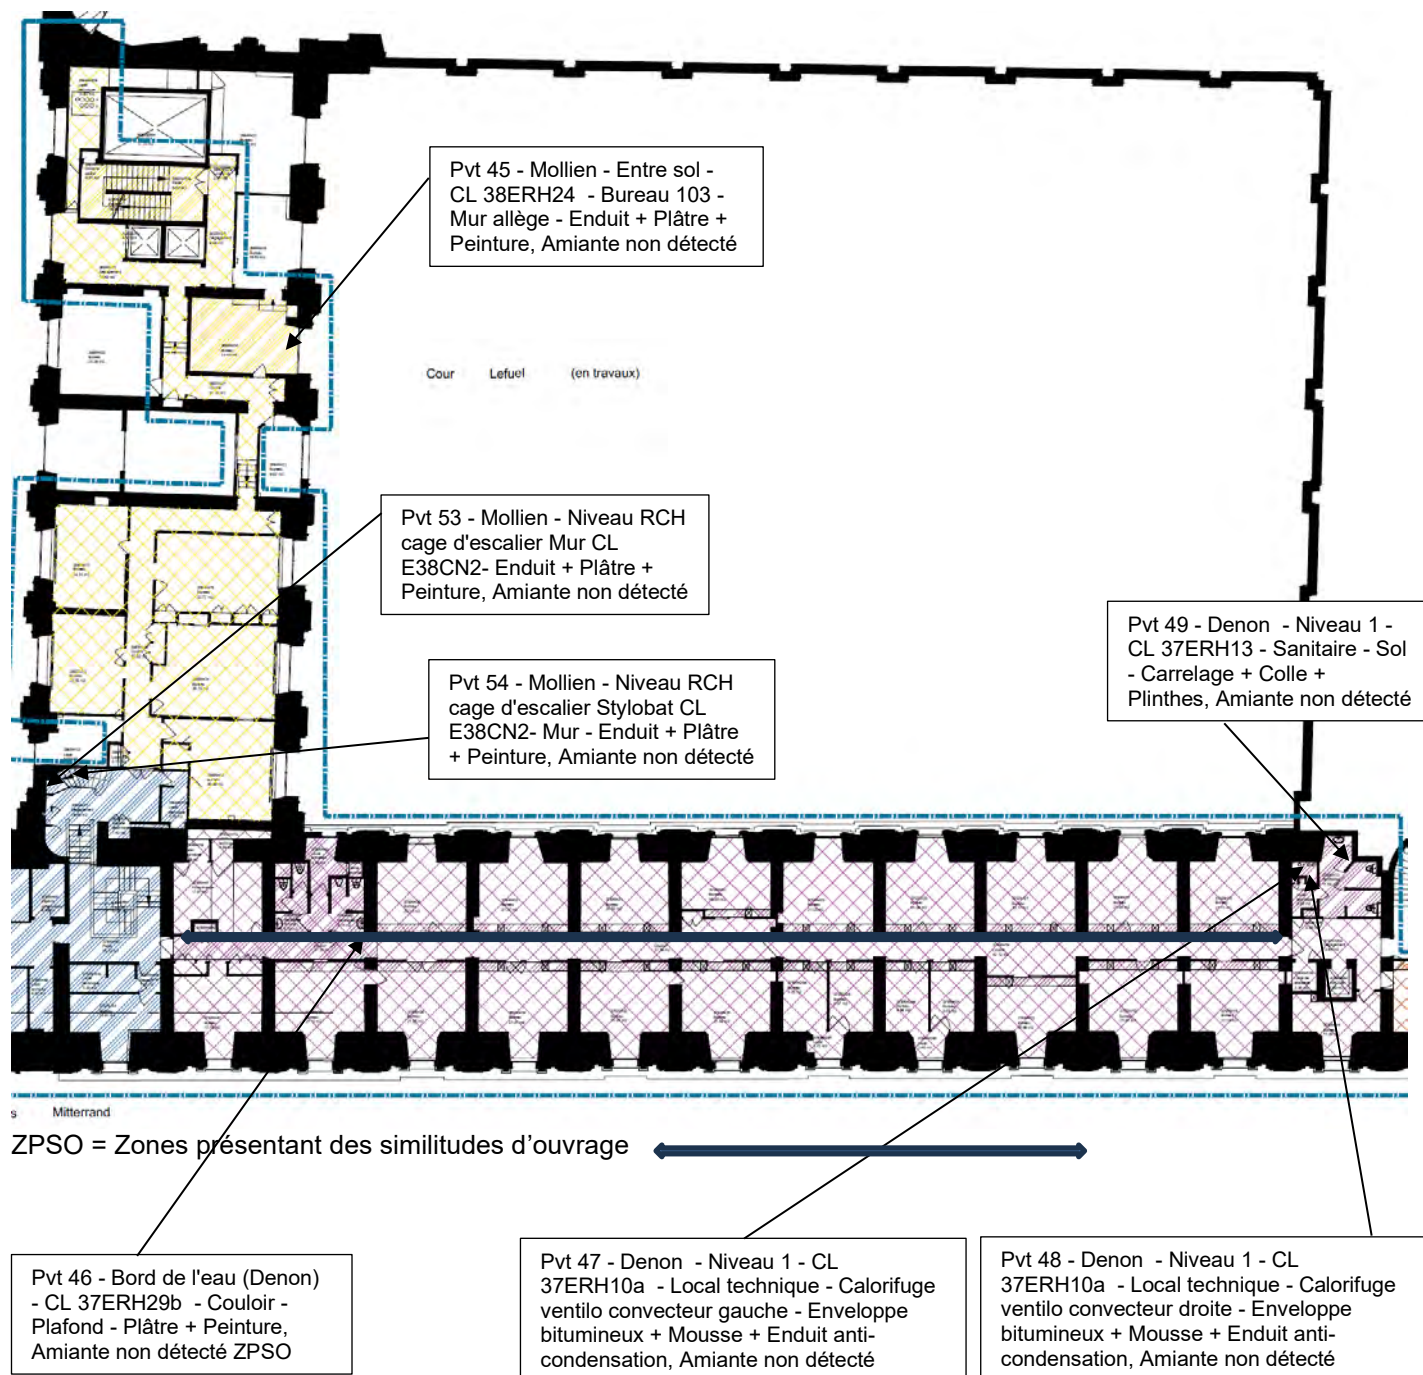


Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Termites – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.N.M.T.

PROBAT DIAGNOSTIC 8, Allée du Buisson 91570 BIEVRES – Tél. : 06 68 18 33 06

Assurance : AXA N° de contrat 10592956604 au 31/12/2026 – Certification délivrée par : ICERT Numéro de dossier : 265468

Pvt 51 - Denon - RDC-RH - CL 36RH11 -Placard technique - Calorifuge ventilo convecteur Descendant - Enveloppe bitumineux + Mousse + Enduit anti-condensation, Amiante non détecté


Pvt 55 - Denon - RCH Bibliothèque Mur CL 36RH18- Enduit + Plâtre + Peinture, Amiante non détecté ZPSO

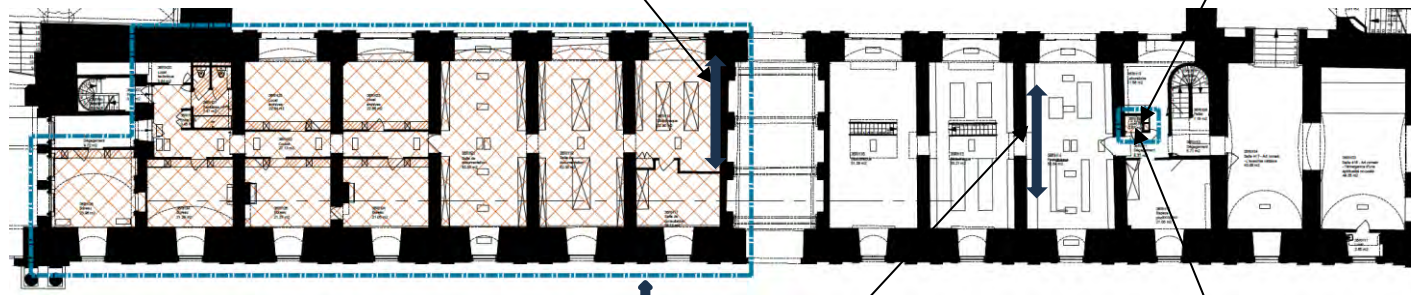

ZPSO = Zones présentant des similitudes d'ouvrage

Pvt 56 - Denon - RCH Bibliothèque Mur CL 36RH14- Enduit + Plâtre + Peinture Mur C, Amiante non détecté

Pvt 50 - Denon - RDC-RH - CL 36RH11 -Placard technique - Calorifuge ventilo convecteur Montant - Enveloppe bitumineux + Mousse + Enduit anti-condensation, Amiante non détecté

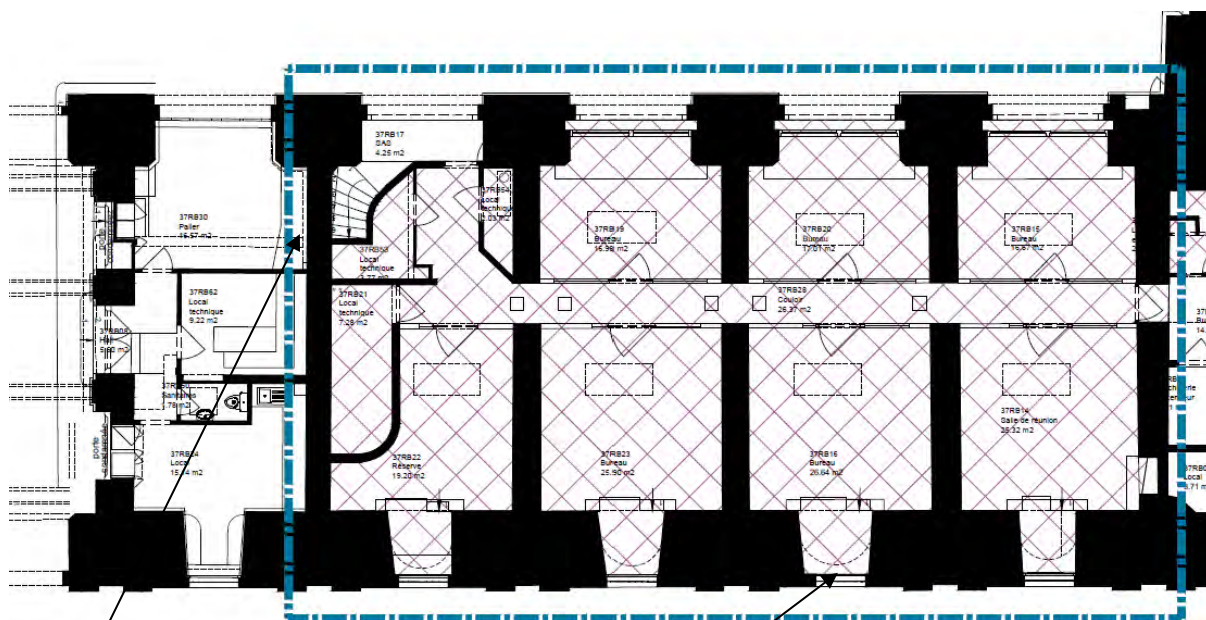


Pvt 58 - Denon RCH salle de repos Mur D CL 37RB30- Enduit + Plâtre + Peinture Mur D, Amiante non détecté

Pvt 57 - Denon Bureau RCB Mur CL 37RB16- Enduit + Plâtre + Peinture , Amiante non détecté

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Termites – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.N.M.T.



PROBAT DIAGNOSTIC 8, Allée du Buisson 91570 BIEVRES – Tél. : 06 68 18 33 06

Assurance : AXA N° de contrat 10592956604 au 31/12/2026 – Certification délivrée par : ICERT Numéro de dossier : 265468

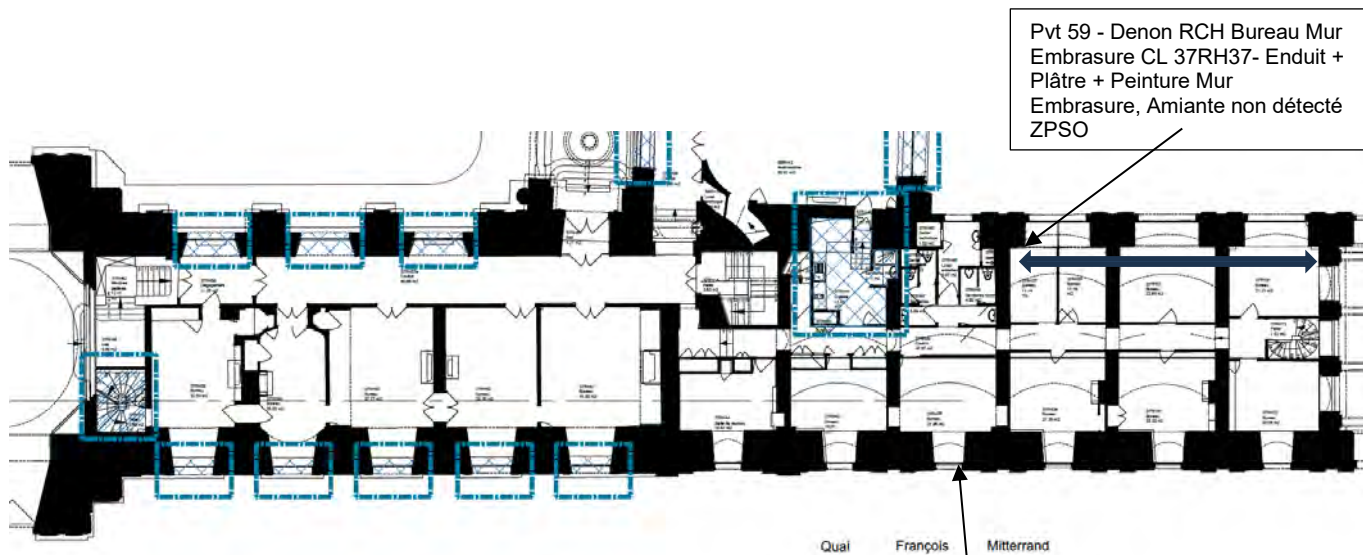

ZPSO = Zones présentant des similitudes d'ouvrage

Pvt 60 - Denon RCH Bureau Mur
Embrasure CL 37RH38- Enduit +
Plâtre + Peinture Mur
Embrasure, Amiante non détecté

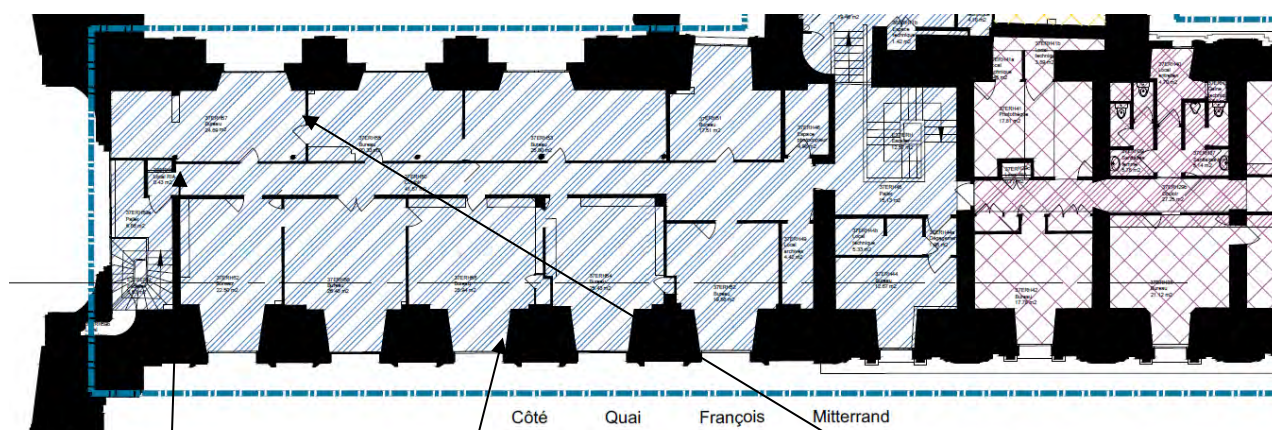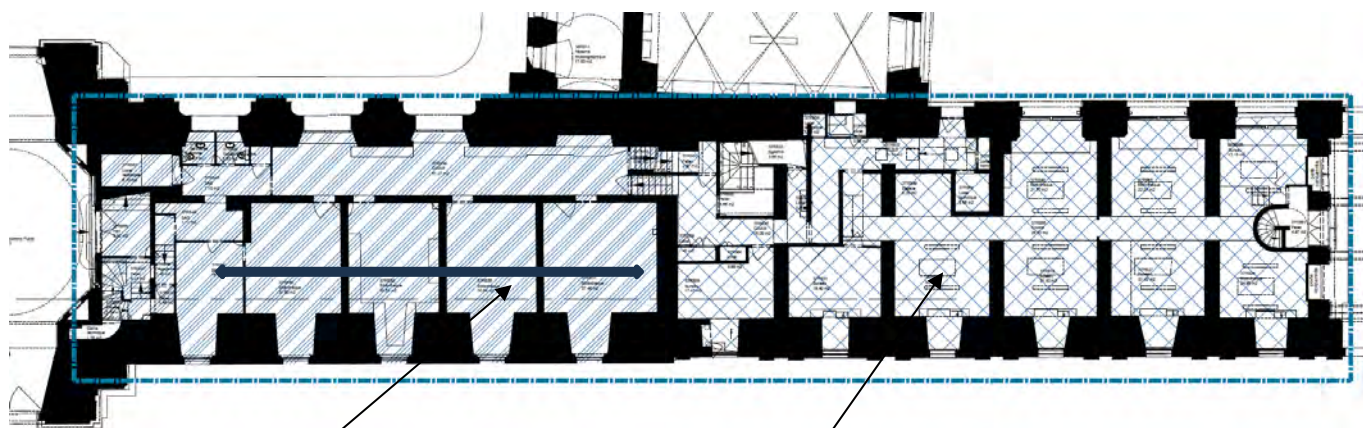

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Termites – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.N.M.T.


PROBAT DIAGNOSTIC 8, Allée du Buisson 91570 BIEVRES – Tél. : 06 68 18 33 06

Assurance : AXA N° de contrat 10592956604 au 31/12/2026 – Certification délivrée par : ICERT Numéro de dossier : 265468

10.2 Justificatif(s) de non prélèvement

Sans objet

10.3 Rapport(s) d'analyse des prélèvements



RAPPORT D'ESSAI N°26BLFP005155 RECHERCHE ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

DONNEES CLIENT

PROBAT DIAGNOSTIC
Jean-Louis PALLISER
8 allée du Buisson
91570 BIEVRES

Référence client : 265468
Adresse du site : 101 RUE RIVOLI A PARIS

DONNEES FLASHLAB

Référence Flashlab : 26BLFP005155
Date de réception : 19/03/2026
Edition du rapport : 24/03/2026 à 18:08

RESULTATS

Phase analysée	Préparation		Analyse			Résultat
	Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon Flashlab : 26BLFP005155-001 Référence échantillon client : 1 - ENVELOPPE BITUMINEUX + MOUSSE + ENDUIT ANTI-CONDENSATION						
Localisation : : SOUS STATION MOLLUEN - EG-ECH2+ - CALORIFUGE BAS						
# Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.						
# Matériau bitumineux, Enduit, Peinture, Indissociables	#1	# Chloroforme	#1	# META	emmohamedal i	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Mousse	#2	N/A	#2	# MOLP	msiby	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 26BLFP005155-002 Référence échantillon client : 2 - ENVELOPPE BITUMINEUX + MOUSSE + ENDUIT ANTI-CONDENSATION						
Localisation : : SOUS STATION MOLLUEN - EG-						
# Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.						
# Matériau bitumineux, Enduit, Peinture, Toile, Indissociables	#1	# Chloroforme	#1	# META	emmohamedal i	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Mousse	#2	N/A	#2	# MOLP	msiby	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Toile	#2	N/A	#2	# MOLP	msiby	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **



DONNEES CLIENT

PROBAT DIAGNOSTIC
Jean-Louis PALLISER
8 allée du Buisson
91570 BIEVRES

Référence client : 265468
Adresse du site : 101 RUE RIVOLI A PARIS

DONNEES FLASHLAB

Référence Flashlab : 26BLFP005155
Date de réception : 19/03/2026
Edition du rapport : 24/03/2026 à 18:08

RESULTATS

Phase analysée	Préparation		Analyse			Résultat
	Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon Flashlab : 26BLFP005155-003 Référence échantillon client © : 3 - ENVELOPPE BITUMINEUX + MOUSSE + ENDUIT ANTI-CONDENSATION						
Localisation © : SOUS STATION MOLLUEN - EG-ECH1 ET 2 + - CALORIFUGE RESEAU PRINCIPALE						
# Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.						
# Matériau bitumineux, Enduit, Peinture, Toile, Indissociables	#1	# Chloroforme	#1	# META	emmohamedal i	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Mousse	#2	N/A	#2	# MOLP	msiby	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Toile	#2	N/A	#2	# MOLP	msiby	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 26BLFP005155-004 Référence échantillon client © : 4 - ENVELOPPE BITUMINEUX + MOUSSE + ENDUIT ANTI-CONDENSATION						
Localisation © : SOUS STATION MOLLUEN - EG-ECH1 - CALORIFUGE HAUT						
# Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.						
# Matériau bitumineux, Enduit, Peinture, Toile, Indissociables	#1	# Chloroforme	#1	# META	emmohamedal i	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Mousse	#2	N/A	#2	# MOLP	msiby	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Toile	#2	N/A	#2	# MOLP	msiby	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 26BLFP005155-005 Référence échantillon client © : 5 - ENVELOPPE BITUMINEUX + MOUSSE + ENDUIT ANTI-CONDENSATION						
Localisation © : SOUS STATION MOLLUEN - EG-ECH1 - CALORIFUGE BAS						
# Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.						
# Matériau bitumineux, Enduit, Peinture, Indissociables	#1	# Chloroforme	#1	# META	emmohamedal i	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Mousse	#2	N/A	#2	# MOLP	msiby	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Termites – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.N.M.T.

PROBAT DIAGNOSTIC 8, Allée du Buisson 91570 BIEVRES – Tél. : 06 68 18 33 06

Assurance : AXA N° de contrat 10592956604 au 31/12/2026 – Certification délivrée par : ICERT Numéro de dossier : 265468

DONNEES CLIENT

PROBAT DIAGNOSTIC
Jean-Louis PALLISER
8 allée du Buisson
91570 BIEVRES

Référence client : 265468
Adresse du site : 101 RUE RIVOLI A PARIS

DONNEES FLASHLAB

Référence Flashlab : 26BLFP005155
Date de réception : 19/03/2026
Edition du rapport : 24/03/2026 à 18:08

RESULTATS

Phase analysée	Préparation		Analyse			Résultat
	Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon Flashlab : 26BLFP005155-006 Référence échantillon client © : 6 - ENVELOPPE BITUMINEUX + MOUSSE + ENDUIT ANTI-CONDENSATION						
Localisation © : SOUS STATION MOLLUEN - EG-ECH1 ET 2 - CALORIFUGE BI-PASS						
# Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.						
# Matériau bitumineux, Enduit, Peinture, Indissociables	#1	# Chloroforme	#1	# META	emmohamedal i	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Mousse	#2	N/A	#2	# MOLP	msiby	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 26BLFP005155-007 Référence échantillon client © : 7 - ENVELOPPE BITUMINEUX + MOUSSE + ENDUIT ANTI-CONDENSATION						
Localisation © : SOUS STATION MOLLUEN - EG-POMPE 3 AVAL - CALORIFUGE						
# Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.						
# Matériau bitumineux, Enduit, Peinture, Toile, Indissociables	#1	# Chloroforme	#1	# META	emmohamedal i	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Mousse	#2	N/A	#2	# MOLP	msiby	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Toile	#2	N/A	#2	# MOLP	msiby	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 26BLFP005155-008 Référence échantillon client © : 8 - ENVELOPPE BITUMINEUX + MOUSSE + ENDUIT ANTI-CONDENSATION						
Localisation © : SOUS STATION MOLLUEN - EG-POMPE 3 AMONT - CALORIFUGE						
# Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.						
# Matériau bitumineux, Trace(s) d'Enduit, Indissociables	#1	# Chloroforme	#1	# META	emmohamedal i	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Mousse	#2	N/A	#2	# MOLP	msiby	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

DONNEES CLIENT

PROBAT DIAGNOSTIC
Jean-Louis PALLISER
8 allée du Buisson
91570 BIEVRES

Référence client : 265468
Adresse du site : 101 RUE RIVOLI A PARIS

DONNEES FLASHLAB

Référence Flashlab : 26BLFP005155
Date de réception : 19/03/2026
Edition du rapport : 24/03/2026 à 18:08

RESULTATS

Phase analysée	Préparation		Analyse			Résultat
	Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon Flashlab : 26BLFP005155-009 Référence échantillon client : 9 - ENVELOPPE BITUMINEUX + MOUSSE + ENDUIT ANTI-CONDENSATION						
Localisation : SOUS STATION MOLLIEU - EG-POMPE 2 AMONT ET AVAL - CALORIFUGE						
# Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.						
# Matériau bitumineux, Enduit, , Indissociables	#1	# Chloroforme	#1	# META	emmohamedal i	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Mousse	#2	N/A	#2	# MOLP	msiby	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
N/A	N/A	N/A	N/A	# MOLP	msiby	N/A
Référence échantillon Flashlab : 26BLFP005155-010 Référence échantillon client : 10 - ENVELOPPE BITUMINEUX + MOUSSE + ENDUIT ANTI-CONDENSATION						
Localisation : SOUS STATION MOLLIEU - EG-POMPE 1 AMONT ET AVAL - CALORIFUGE						
# Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.						
# Matériau bitumineux, Enduit, Toile, Indissociables	#1	# Chloroforme	#1	# META	emmohamedal i	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Mousse	#2	N/A	#2	# MOLP	msiby	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Toile	#2	N/A	#2	# MOLP	msiby	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 26BLFP005155-011 Référence échantillon client : 11 - ENVELOPPE BITUMINEUX + MOUSSE + ENDUIT ANTI-CONDENSATION						
Localisation : SOUS STATION MOLLIEU - EG-RETOUR PRINCIPALE - CALORIFUGE						
# Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.						
# Matériau bitumineux, Enduit, Indissociables	#1	# Chloroforme	#1	# META	emmohamedal i	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Mousse	#2	N/A	#2	# MOLP	msiby	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Toile	#2	N/A	#2	# MOLP	msiby	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Termites – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.N.M.T.

PROBAT DIAGNOSTIC 8, Allée du Buisson 91570 BIEVRES – Tél. : 06 68 18 33 06

Assurance : AXA N° de contrat 10592956604 au 31/12/2026 – Certification délivrée par : ICERT Numéro de dossier : 265468

DONNEES CLIENT

PROBAT DIAGNOSTIC
Jean-Louis PALLISER
8 allée du Buisson
91570 BIEVRES

Référence client : 265468
Adresse du site : 101 RUE RIVOLI A PARIS

DONNEES FLASHLAB

Référence Flashlab : 26BLFP005155
Date de réception : 19/03/2026
Edition du rapport : 24/03/2026 à 18:08

RESULTATS

Phase analysée	Préparation		Analyse			Résultat
	Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon Flashlab : 26BLFP005155-012 Référence échantillon client ☺ : 12 - ENVELOPPE BITUMINEUX + MOUSSE + ENDUIT ANTI-CONDENSATION						
Localisation ☺ : SOUS STATION MOLLIEU - EG-CALORIFUGE 3 ROBINET + BI-PASS ALIMENTATION CLIM						
# Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.						
# Matériau bitumineux, Enduit, Peinture, Indissociables	#1	# Chloroforme	#1	# META	emohamedal j	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Mousse	#2	N/A	#2	# MOLP	msiby	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Toile	#2	N/A	#2	# MOLP	msiby	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 26BLFP005155-013 Référence échantillon client ☺ : 13 - ENVELOPPE BITUMINEUX + MOUSSE + ENDUIT ANTI-CONDENSATION						
Localisation ☺ : SOUS STATION MOLLIEU - EG-CALORIFUGE BI-PASS RETOUR EAU CHAUFFAGE						
# Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.						
# Matériau bitumineux, Enduit, Toile, Indissociables	#1	# Chloroforme	#1	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Mousse	#2	N/A	#2	# MOLP	msiby	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Toile	#2	N/A	#2	# MOLP	msiby	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 26BLFP005155-014 Référence échantillon client ☺ : 14 - ENVELOPPE BITUMINEUX + MOUSSE + ENDUIT ANTI-CONDENSATION						
Localisation ☺ : SOUS STATION MOLLIEU - EG-CALORIFUGE RETOUR EAU CHAUFFAGE BAS						
# Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.						
# Matériau bitumineux, Trace(s) d'Enduit, Indissociables	#1	# Chloroforme	#1	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Mousse	#2	N/A	#2	# MOLP	msiby	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Toile	#2	N/A	#2	# MOLP	msiby	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

DONNEES CLIENT

PROBAT DIAGNOSTIC
Jean-Louis PALLISER
8 allée du Buisson
91570 BIEVRES

Référence client : 265468
Adresse du site : 101 RUE RIVOLI A PARIS

DONNEES FLASHLAB

Référence Flashlab : 26BLFP005155
Date de réception : 19/03/2026
Edition du rapport : 24/03/2026 à 18:08

RESULTATS

Phase analysée	Préparation		Analyse			Résultat
	Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon Flashlab : 26BLFP005155-015 Référence échantillon client © : 15 - ENVELOPPE BITUMINEUX + MOUSSE + ENDUIT ANTI-CONDENSATION						
Localisation © : SOUS STATION MOLLIEU - CALORIFUGE CLIM - 2104-2105-2106 - AMONT POMPE						
# Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.						
# Matériau bitumineux, Trace(s) d'Enduit, Indissociables	#1	# Chloroforme	#1	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Mousse	#2	N/A	#2	# MOLP	msiby	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Toile	#2	N/A	#2	# MOLP	msiby	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 26BLFP005155-016 Référence échantillon client © : 16 - ENVELOPPE BITUMINEUX + MOUSSE + ENDUIT ANTI-CONDENSATION						
Localisation © : SOUS STATION MOLLIEU - CALORIFUGE CLIM - 2104-2105-2106 - AVAL POMPE						
# Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.						
# Matériau bitumineux, Enduit, Indissociables	#1	# Chloroforme	#1	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Mousse	#2	N/A	#2	# MOLP	msiby	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Toile	#2	N/A	#2	# MOLP	msiby	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 26BLFP005155-017 Référence échantillon client © : 17 - ENVELOPPE BITUMINEUX + MOUSSE + ENDUIT ANTI-CONDENSATION						
Localisation © : SOUS STATION MOLLIEU - RESEAU SORTI - CALORIFUGE CLIM 2111 - ALLER						
# Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.						
# Matériau bitumineux, Enduit, Toile, Indissociables	#1	# Chloroforme	#1	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Mousse	#2	N/A	#2	# MOLP	msiby	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Toile	#2	N/A	#2	# MOLP	msiby	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Termites – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.N.M.T.

PROBAT DIAGNOSTIC 8, Allée du Buisson 91570 BIEVRES – Tél. : 06 68 18 33 06

Assurance : AXA N° de contrat 10592956604 au 31/12/2026 – Certification délivrée par : ICERT Numéro de dossier : 265468

DONNEES CLIENT

PROBAT DIAGNOSTIC
Jean-Louis PALLISER
8 allée du Buisson
91570 BIEVRES

Référence client : 265468
Adresse du site : 101 RUE RIVOLI A PARIS

DONNEES FLASHLAB

Référence Flashlab : 26BLFP005155
Date de réception : 19/03/2026
Edition du rapport : 24/03/2026 à 18:08

RESULTATS

Phase analysée	Préparation		Analyse			Résultat
	Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon Flashlab : 26BLFP005155-018 Référence échantillon client © : 18 - ENVELOPPE BITUMINEUX + MOUSSE + ENDUIT ANTI-CONDENSATION Localisation © : SOUS STATION MOLLIN - RESEAU SORTI - CALORIFUGE CLIM 2111 - RETOUR # Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.						
# Matériau bitumineux, Enduit, Toile, Indissociables	#1	# Chloroforme	#1	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Mousse	#2	N/A	#2	# MOLP	msiby	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Toile	#2	N/A	#2	# MOLP	msiby	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 26BLFP005155-019 Référence échantillon client © : 19 - ENVELOPPE BITUMINEUX + MOUSSE + ENDUIT ANTI-CONDENSATION Localisation © : SOUS STATION MOLLIN - CIRCULATION RADIER - CL 395116 - CALORIFUGE ALLER - VENTILLO CONNECTEUR # Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.						
# Matériau bitumineux, Enduit, Toile, Indissociables	#1	# Chloroforme	#1	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Mousse	#2	N/A	#2	# MOLP	msiby	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Toile	#2	N/A	#2	# MOLP	msiby	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 26BLFP005155-020 Référence échantillon client © : 20 - ENVELOPPE BITUMINEUX + MOUSSE + ENDUIT ANTI-CONDENSATION Localisation © : SOUS STATION MOLLIN - CIRCULATION RADIER - CL 395116 - CALORIFUGE RETOUR - VENTILLO CONNECTEUR # Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.						
# Matériau bitumineux, Enduit, Toile, Indissociables	#1	# Chloroforme	#1	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Mousse	#2	N/A	#2	# MOLP	msiby	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Toile	#2	N/A	#2	# MOLP	msiby	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

DONNEES CLIENT

PROBAT DIAGNOSTIC
Jean-Louis PALLISER
8 allée du Buisson
91570 BIEVRES

Référence client : 265468
Adresse du site : 101 RUE RIVOLI A PARIS

DONNEES FLASHLAB

Référence Flashlab : 26BLFP005155
Date de réception : 19/03/2026
Edition du rapport : 24/03/2026 à 18:08

RESULTATS

Phase analysée	Préparation		Analyse			Résultat
	Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon Flashlab : 26BLFP005155-021 Référence échantillon client © : 21 - ENVELOPPE BITUMINEUX + MOUSSE + ENDUIT ANTI-CONDENSATION Localisation © : LOCAL COLONNE MONTANTE 21 - CALORIFUGE ALLER - VENTILLO CONNECTEUR # Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.						
# Matériau bitumineux, Trace(s) d'Enduit, Toile, Indissociables	#1	# Chloroforme	#1	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Mousse	#2	N/A	#2	# MOLP	msiby	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Toile	#2	N/A	#2	# MOLP	msiby	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 26BLFP005155-022 Référence échantillon client © : 22 - ENVELOPPE BITUMINEUX + MOUSSE + ENDUIT ANTI-CONDENSATION Localisation © : LOCAL COLONNE MONTANTE 21 - CALORIFUGE RETOUR - VENTILLO CONNECTEUR # Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.						
# Matériau bitumineux, Trace(s) d'Enduit, Indissociables	#1	# Chloroforme	#1	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Mousse	#2	N/A	#2	# MOLP	msiby	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Toile	#2	N/A	#2	# MOLP	msiby	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 26BLFP005155-023 Référence échantillon client © : 23 - ENVELOPPE BITUMINEUX + MOUSSE + ENDUIT ANTI-CONDENSATION Localisation © : CIRCULATION TECHNIQUE CL 395117- CALORIFUGE ALLER - VENTILLO CONNECTEUR # Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.						
# Matériau bitumineux, Enduit, Rouille, Indissociables	#1	# Chloroforme	#1	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Mousse	#2	N/A	#2	# MOLP	msiby	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Toile	#2	N/A	#2	# MOLP	msiby	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Termites – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.N.M.T.

PROBAT DIAGNOSTIC 8, Allée du Buisson 91570 BIEVRES – Tél. : 06 68 18 33 06

Assurance : AXA N° de contrat 10592956604 au 31/12/2026 – Certification délivrée par : ICERT Numéro de dossier : 265468

DONNEES CLIENT

PROBAT DIAGNOSTIC
Jean-Louis PALLISER
8 allée du Buisson
91570 BIEVRES

Référence client : 265468
Adresse du site : 101 RUE RIVOLI A PARIS

DONNEES FLASHLAB

Référence Flashlab : 26BLFP005155
Date de réception : 19/03/2026
Edition du rapport : 24/03/2026 à 18:08

RESULTATS

Phase analysée	Préparation		Analyse			Résultat
	Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon Flashlab : 26BLFP005155-024 Référence échantillon client © : 24 - ENVELOPPE BITUMINEUX + MOUSSE + ENDUIT ANTI-CONDENSATION						
Localisation © : CIRCULATION TECHNIQUE CL 395117- CALORIFUGE RETOUR- VENTILO CONNECTEUR						
# Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.						
# Matériau bitumineux, Trace(s) d'Enduit, Rouille, Indissociables	#1	# Chloroforme	#1	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Mousse	#2	N/A	#2	# MOLP	msiby	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Toile	#2	N/A	#2	# MOLP	msiby	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 26BLFP005155-025 Référence échantillon client © : 25 - ENVELOPPE BITUMINEUX + MOUSSE + ENDUIT ANTI-CONDENSATION						
Localisation © : CIRCULATION TECHNIQUE - CALORIFUGE ALLER - VENTILO CONNECTEUR						
# Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.						
# Matériau bitumineux, Trace(s) d'Enduit, Toile, Indissociables	#1	# Chloroforme	#1	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Mousse	#2	N/A	#2	# MOLP	msiby	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Toile	#2	N/A	#2	# MOLP	msiby	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 26BLFP005155-026 Référence échantillon client © : 26 - ENVELOPPE BITUMINEUX + MOUSSE + ENDUIT ANTI-CONDENSATION						
Localisation © : CIRCULATION TECHNIQUE - CALORIFUGE RETOUR - VENTILO CONNECTEUR						
# Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.						
# Matériau bitumineux, Trace(s) d'Enduit, Toile, Indissociables	#1	# Chloroforme	#1	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Mousse	#2	N/A	#2	# MOLP	msiby	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Toile	#2	N/A	#2	# MOLP	msiby	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

DONNEES CLIENT

PROBAT DIAGNOSTIC
Jean-Louis PALLISER
8 allée du Buisson
91570 BIEVRES

Référence client : 265468
Adresse du site : 101 RUE RIVOLI A PARIS

DONNEES FLASHLAB

Référence Flashlab : 26BLFP005155
Date de réception : 19/03/2026
Edition du rapport : 24/03/2026 à 18:08

RESULTATS

Phase analysée	Préparation		Analyse			Résultat
	Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon Flashlab : 26BLFP005155-027 Référence échantillon client : 27 - ENVELOPPE BITUMINEUX + MOUSSE + ENDUIT ANTI-CONDENSATION						
Localisation : CIRCULATION TECHNIQUE - CALORIFUGE ALLER - VENTILLO CONNECTEUR						
# Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.						
# Matériau bitumineux, Trace(s) d'Enduit, Toile, Indissociables	#1	# Chloroforme	#1	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Mousse	#2	N/A	#2	# MOLP	msiby	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Toile	#2	N/A	#2	# MOLP	msiby	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 26BLFP005155-028 Référence échantillon client : 28 - ENVELOPPE BITUMINEUX + MOUSSE + ENDUIT ANTI-CONDENSATION						
Localisation : CIRCULATION TECHNIQUE - CALORIFUGE RETOUR - VENTILLO CONNECTEUR						
# Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.						
# Matériau bitumineux, Trace(s) d'Enduit, Peinture, Toile, Indissociables	#1	# Chloroforme	#1	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Mousse	#2	N/A	#2	# MOLP	msiby	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Toile	#2	N/A	#2	# MOLP	msiby	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 26BLFP005155-029 Référence échantillon client : 29 - ENVELOPPE BITUMINEUX + MOUSSE + ENDUIT ANTI-CONDENSATION						
Localisation : CIRCULATION TECHNIQUE - CALORIFUGE ALLER - VENTILLO CONNECTEUR						
# Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.						
# Matériau bitumineux, Trace(s) d'Enduit, Toile, Indissociables	#1	# Chloroforme	#1	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Mousse	#2	N/A	#2	# MOLP	msiby	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Toile	#2	N/A	#2	# MOLP	msiby	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Termites – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.N.M.T.

PROBAT DIAGNOSTIC 8, Allée du Buisson 91570 BIEVRES – Tél. : 06 68 18 33 06

Assurance : AXA N° de contrat 10592956604 au 31/12/2026 – Certification délivrée par : ICERT Numéro de dossier : 265468

DONNEES CLIENT

PROBAT DIAGNOSTIC
Jean-Louis PALLISER
8 allée du Buisson
91570 BIEVRES

Référence client : 265468
Adresse du site : 101 RUE RIVOLI A PARIS

DONNEES FLASHLAB

Référence Flashlab : 26BLFP005155
Date de réception : 19/03/2026
Edition du rapport : 24/03/2026 à 18:08

RESULTATS

Phase analysée	Préparation		Analyse			Résultat
	Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon Flashlab : 26BLFP005155-030 Référence échantillon client : 30 - ENVELOPPE BITUMINEUX + MOUSSE + ENDUIT ANTI-CONDENSATION						
Localisation : CIRCULATION TECHNIQUE - CALORIFUGE RETOUR - VENTIL CONNECTEUR						
# Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.						
# Matériau bitumineux, Enduit, Toile, Indissociables	#1	# Chloroforme	#1	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Mousse	#2	N/A	#2	# MOLP	msiby	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Toile	#2	N/A	#2	# MOLP	msiby	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 26BLFP005155-031 Référence échantillon client : 31 - ENVELOPPE BITUMINEUX + MOUSSE + ENDUIT ANTI-CONDENSATION						
Localisation : CIRCULATION TECHNIQUE CL 375121 - CALORIFUGE ALLER - VENTIL CONNECTEUR						
# Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.						
# Matériau bitumineux, Enduit, Peinture, Indissociables	#1	# Chloroforme	#1	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Mousse	#2	N/A	#2	# MOLP	msiby	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Toile	#2	N/A	#2	# MOLP	msiby	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 26BLFP005155-032 Référence échantillon client : 32 - ENVELOPPE BITUMINEUX + MOUSSE + ENDUIT ANTI-CONDENSATION						
Localisation : CIRCULATION TECHNIQUE CL 375121 - CALORIFUGE RETOUR - VENTIL CONNECTEUR						
# Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.						
# Matériau bitumineux, Trace(s) d'Enduit, Indissociables	#1	# Chloroforme	#1	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Mousse	#2	N/A	#2	# MOLP	msiby	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Toile	#2	N/A	#2	# MOLP	msiby	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

DONNEES CLIENT

PROBAT DIAGNOSTIC
Jean-Louis PALLISER
8 allée du Buisson
91570 BIEVRES

Référence client : 265468
Adresse du site : 101 RUE RIVOLI A PARIS

DONNEES FLASHLAB

Référence Flashlab : 26BLFP005155
Date de réception : 19/03/2026
Edition du rapport : 24/03/2026 à 18:08

RESULTATS

Phase analysée	Préparation		Analyse			Résultat
	Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon Flashlab : 26BLFP005155-033 Référence échantillon client : 33 - BETON + PEINTURE						
Localisation : CAGE ESCALIER MOLLIN - NIVEAU 0 - CL 38RH20 - MUR						
# Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.						
# Béton, Peinture, Indissociables	#1	# Chloroforme	#1	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 26BLFP005155-034 Référence échantillon client : 34 - PLATRE + PEINTURE						
Localisation : CAGE ESCALIER MOLLIN - COMBLES C1 - CL 38C120 A - PLAFOND						
# Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.						
# Plâtre, Peinture, Indissociables	#1	# Chloroforme	#1	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 26BLFP005155-035 Référence échantillon client : 35 - BETON + PEINTURE						
Localisation : CAGE ESCALIER MOLLIN - COMBLES C1 - CL 38C120 A - MUR						
# Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.						
# Béton, Peinture, Indissociables	#1	# Chloroforme	#1	# META	mmamou	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

DONNEES CLIENT

PROBAT DIAGNOSTIC
Jean-Louis PALLISER
8 allée du Buisson
91570 BIEVRES

Référence client : 265468
Adresse du site : 101 RUE RIVOLI A PARIS

DONNEES FLASHLAB

Référence Flashlab : 26BLFP005155
Date de réception : 19/03/2026
Edition du rapport : 24/03/2026 à 18:08

Méthodes de préparation et d'analyse pour la recherche de fibres d'amiante dans les matériaux et produits :
Préparation MOLP (Microscopie Optique à Lumière Polarisée) selon la méthode interne R-RAL-MOLP-1-4 et analyse MOLP selon le guide HSG 248 - Appendice 2.
Préparation META (Microscopie Electronique à Transmission Analytique) selon les méthodes internes R-RPP-MOLP-1-4 et R-RPP-MOLP-1-5, et analyse META selon la norme NF X43-050 (parties utiles de la norme).
** MOLP: L'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observable inférieure à la limite de détection.
*** META: L'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : EL GAIED Mouna
Technicienne de Laboratoire



Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Termites – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.N.M.T.

PROBAT DIAGNOSTIC 8, Allée du Buisson 91570 BIEVRES – Tél. : 06 68 18 33 06

Assurance : AXA N° de contrat 10592956604 au 31/12/2026 – Certification délivrée par : ICERT Numéro de dossier : 265468

RAPPORT D'ESSAI N°26BLFP005154

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

DONNEES CLIENT

PROBAT DIAGNOSTIC
Jean-Louis PALLISER
8 allée du Buisson
91570 BIEVRES

Référence client : 265468-1
Adresse du site : 101 RUE RIVOLI A PARIS

DONNEES FLASHLAB

Référence Flashlab : 26BLFP005154
Date de réception : 19/03/2026
Edition du rapport : 24/03/2026 à 19:53

RESULTATS

Phase analysée	Préparation		Analyse			Résultat
	Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon Flashlab : 26BLFP005154-001 Référence échantillon client © : 36 - Flocage Localisation © : Combles C1 - CL 38C125a - Local- Plafond # Observation(s) : Présence de fibres minérales non asbestiformes qui ne sont pas des fibres d'amiantes car les tests optiques réalisés par microscopie sont négatifs. Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.						
# Enduit, Matériau non compact, Indissociables	#1	# Acide chlorhydrique	#1	# META	mhuliak	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Matériau non compact	#2	N/A	#2	# MOLP	msiby	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 26BLFP005154-002 Référence échantillon client © : 37 - Dalle faux plafond Localisation © : Combles C1 - CL 38C125 - Circulation - Plafond # Observation(s) : Présence de fibres minérales non asbestiformes qui ne sont pas des fibres d'amiantes car les tests optiques réalisés par microscopie sont négatifs. Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.						
# Enduit, Plaque semi dure, Indissociables	#1	# Acide chlorhydrique	#1	# META	mhuliak	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Enduit, Plaque semi dure, Indissociables	#2	N/A	#2	# MOLP	msiby	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 26BLFP005154-003 Référence échantillon client © : 38 - Plâtre + Peinture Localisation © : Combles C1 - CL 38C125 - Circulation - Mur # Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.						
# Plâtre, Peinture, Indissociables	#1	# Chloroforme	#1	# META	mhuliak	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

DONNEES CLIENT

PROBAT DIAGNOSTIC
Jean-Louis PALLISER
8 allée du Buisson
91570 BIEVRES

Référence client : 265468-1
Adresse du site : 101 RUE RIVOLI A PARIS

DONNEES FLASHLAB

Référence Flashlab : 26BLFP005154
Date de réception : 19/03/2026
Edition du rapport : 24/03/2026 à 19:53

RESULTATS

Phase analysée	Préparation		Analyse			Résultat
	Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon Flashlab : 26BLFP005154-004 Référence échantillon client © : 39 - Ragréage Localisation © : Combles C1 - CL 38C125 - Circulation - Sol # Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier.						
# Ragréage, Colle jaune, Indissociables	#1	# Tétrahydrofurane	#1	# META	mhuliak	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 26BLFP005154-005 Référence échantillon client © : 40 - Enduit + Plâtre + Peinture Localisation © : Combles C1 - CL 38C111 - Bureau 310 - Mur # Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.						
# Enduit, Plâtre, Peinture, Indissociables	#1	# Chloroforme	#1	# META	mhuliak	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 26BLFP005154-006 Référence échantillon client © : 41 - Faïence + Colle Localisation © : Combles C1 - CL 38C119a - Sanitaires femmes - Mur # Observation(s) :						
# Colle de faïence/carrelage	#1	# Acide chlorhydrique	#1	# META	mhuliak	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 26BLFP005154-007 Référence échantillon client © : 42 - Joint mastic Localisation © : Combles C1 - CL 38C135 - Bureau 301 - Menuiserie # Observation(s) :						
# Joint, Mastic	#1	# Tétrahydrofurane	#1	# META	mhuliak	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Termites – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.N.M.T.

PROBAT DIAGNOSTIC 8, Allée du Buisson 91570 BIEVRES – Tél. : 06 68 18 33 06

Assurance : AXA N° de contrat 10592956604 au 31/12/2026 – Certification délivrée par : ICERT Numéro de dossier : 265468

DONNEES CLIENT

PROBAT DIAGNOSTIC
Jean-Louis PALLISER
8 allée du Buisson
91570 BIEVRES

Référence client : 265468-1
Adresse du site : 101 RUE RIVOLI A PARIS

DONNEES FLASHLAB

Référence Flashlab : 26BLFP005154
Date de réception : 19/03/2026
Edition du rapport : 24/03/2026 à 19:53

RESULTATS

Phase analysée	Préparation		Analyse			Résultat
	Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon Flashlab : 26BLFP005154-008 Référence échantillon client © : 43 - Plâtre + Peinture + Béton Localisation © : Mollien -2ème étage - CL 38N225 - Circulation- Mur # Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.						
# Plâtre, Béton, Peinture, Indissociables	#1	# Chloroforme	#1	# META	mhuliak	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Carton	#2	N/A	#2	# MOLP	msiby	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 26BLFP005154-009 Référence échantillon client © : 44 - Dalle faux plafond Localisation © : Mollien -2ème étage - CL 38N225 - Circulation- Plafond # Observation(s) : Présence de fibres minérales non asbestiformes qui ne sont pas des fibres d'amiante car les tests optiques réalisés par microscopie sont négatifs. Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.						
# Enduit, Plaque semi dure, Indissociables	#1	# Acide chlorhydrique	#1	# META	mhuliak	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Enduit, Plaque semi dure, Indissociables	#2	N/A	#2	# MOLP	msiby	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 26BLFP005154-010 Référence échantillon client © : 45 - Enduit + Plâtre + Peinture Localisation © : Mollien -Entre sol - CL 38ERH24 - Bureau 103 - Mur allège # Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.						
# Enduit, Plâtre, Peinture, Indissociables	#1	# Chloroforme	#1	# META	mhuliak	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 26BLFP005154-011 Référence échantillon client © : 46 - Plâtre + Peinture Localisation © : Bord de l'eau (Denon) - CL 37ERH29b - Couloir - Plafond # Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.						
# Plâtre, Peinture, Indissociables	#1	# Chloroforme	#1	# META	mhuliak	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

DONNEES CLIENT

PROBAT DIAGNOSTIC
Jean-Louis PALLISER
8 allée du Buisson
91570 BIEVRES

Référence client : 265468-1
Adresse du site : 101 RUE RIVOLI A PARIS

DONNEES FLASHLAB

Référence Flashlab : 26BLFP005154
Date de réception : 19/03/2026
Edition du rapport : 24/03/2026 à 19:53

RESULTATS

Phase analysée	Préparation		Analyse			Résultat
	Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon Flashlab : 26BLFP005154-012 Référence échantillon client © : 47 - Enveloppe bitumineux + Mousse + Enduit anti-condensation Localisation © : Denon - Niveau 1 - CL 37ERH10a - Local technique - Calorifuge ventilo convecteur gauche # Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier.						
# Matériau bitumineux, Toile, Trace(s) d'Enduit, Indissociables	#1	# Chloroforme	#1	# META	mhuliak	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Mousse	#2	N/A	#2	# MOLP	msiby	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Toile	#2	N/A	#2	# MOLP	msiby	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 26BLFP005154-013 Référence échantillon client © : 48 - Enveloppe bitumineux + Mousse + Enduit anti-condensation Localisation © : Denon - Niveau 1 - CL 37ERH10a - Local technique - Calorifuge ventilo convecteur droite # Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier.						
# Matériau bitumineux, Toile, Enduit, Indissociables	#1	# Chloroforme	#1	# META	mhuliak	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Mousse	#2	N/A	#2	# MOLP	msiby	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Toile	#2	N/A	#2	# MOLP	msiby	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 26BLFP005154-014 Référence échantillon client © : 49 - Carrelage + Colle + Plinthes Localisation © : Denon - Niveau 1 - CL 37ERH13 - Sanitaire - Sol # Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.						
# Colle de faïence/carrelage, Gris(e), Blanc(he), Indissociables	#1	# Acide chlorhydrique	#1	# META	mhuliak	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Termites – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.N.M.T.

PROBAT DIAGNOSTIC 8, Allée du Buisson 91570 BIEVRES – Tél. : 06 68 18 33 06

Assurance : AXA N° de contrat 10592956604 au 31/12/2026 – Certification délivrée par : ICERT Numéro de dossier : 265468

DONNEES CLIENT

PROBAT DIAGNOSTIC
Jean-Louis PALLISER
8 allée du Buisson
91570 BIEVRES

Référence client : 265468-1
Adresse du site : 101 RUE RIVOLI A PARIS

DONNEES FLASHLAB

Référence Flashlab : 26BLFP005154
Date de réception : 19/03/2026
Edition du rapport : 24/03/2026 à 19:53

RESULTATS

Phase analysée	Préparation		Analyse			Résultat
	Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon Flashlab : 26BLFP005154-015 Référence échantillon client © : 50 - Enveloppe bitumineux + Mousse + Enduit anti-condensation						
Localisation © : Denon - RDC-RH - CL 36RH11 -Placard technique - Calorifuge ventilo convecteur Montant						
# Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.						
# Matériau bitumineux, Enduit, Indissociables	#1	# Chloroforme	#1	# META	mhuliak	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Mousse	#2	N/A	#2	# MOLP	msiby	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Toile	#2	N/A	#2	# MOLP	msiby	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 26BLFP005154-016 Référence échantillon client © : 51 - Enveloppe bitumineux + Mousse + Enduit anti-condensation						
Localisation © : Denon - RDC-RH - CL 36RH11 -Placard technique - Calorifuge ventilo convecteur Descendant						
# Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier.						
# Matériau bitumineux, Enduit, Toile, Indissociables	#1	# Chloroforme	#1	# META	mhuliak	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Mousse	#2	N/A	#2	# MOLP	msiby	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Toile	#2	N/A	#2	# MOLP	msiby	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

DONNEES CLIENT

PROBAT DIAGNOSTIC
Jean-Louis PALLISER
8 allée du Buisson
91570 BIEVRES

Référence client : 265468-1
Adresse du site : 101 RUE RIVOLI A PARIS

DONNEES FLASHLAB

Référence Flashlab : 26BLFP005154
Date de réception : 19/03/2026
Edition du rapport : 24/03/2026 à 19:53

Méthodes de préparation et d'analyse pour la recherche de fibres d'amiante dans les matériaux et produits :

Préparation MOLP (Microscopie Optique à Lumière Polarisée) selon la méthode interne R-RAN-MOP-1-4 et analyse MOLP selon le guide HSG 248 - Appendice 2.
Préparation META (Microscopie Electronique à Transmission Analytique) selon les méthodes internes R-RPP-MOP-1-4 et R-RPP-MOP-1-5, et analyse META selon la norme NF X43-050 (parties utiles de la norme).
** MOLP: L'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables* inférieure à la limite de détection.
** META: L'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : EL GAIED Mouna
Technicienne de Laboratoire



RAPPORT D'ESSAI N°26BLFP005485
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

DONNEES CLIENT

PROBAT DIAGNOSTIC
Jean-Louis PALLISER
8 allée du Buisson
91570 BIEVRES

Référence client : 265468-2
Adresse du site : 101 RUE RIVOLI A PARIS

DONNEES FLASHLAB

Référence Flashlab : 26BLFP005485
Date de réception : 24/03/2026
Edition du rapport : 27/03/2026 à 11:13

RESULTATS

Phase analysée	Préparation		Analyse			Résultat
	Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon Flashlab : 26BLFP005485-001 Référence échantillon client : 52 - Enduit + Plâtre + Peinture Mur Localisation : Mollien - Niveau 2 cage d'escalier Mur CL E38CN2 # Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.						
# Enduit, Peinture, , Indissociables	#1	# Chloroforme	#1	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Toile	#2	N/A	#2	# MOLP	cdiboundje	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Carton	#2	N/A	#2	# MOLP	cdiboundje	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 26BLFP005485-002 Référence échantillon client : 53 - Enduit + Plâtre + Peinture Mur Localisation : Mollien - Niveau RCH cage d'escalier Mur CL E38CN2 # Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.						
# Enduit, Peinture, , Indissociables	#1	# Chloroforme	#1	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Toile	#2	N/A	#2	# MOLP	cdiboundje	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 26BLFP005485-003 Référence échantillon client : 54 - Enduit + Plâtre + Peinture Stylobat Localisation : Mollien - Niveau RCH cage d'escalier Stylobat CL E38CN2 # Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.						
# Enduit, Peinture, , Indissociables	#1	# Chloroforme	#1	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

DONNEES CLIENT

PROBAT DIAGNOSTIC
Jean-Louis PALLISER
8 allée du Buisson
91570 BIEVRES

Référence client : 265468-2
Adresse du site : 101 RUE RIVOLI A PARIS

DONNEES FLASHLAB

Référence Flashlab : 26BLFP005485
Date de réception : 24/03/2026
Edition du rapport : 27/03/2026 à 11:13

RESULTATS

Phase analysée	Préparation		Analyse			Résultat
	Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon Flashlab : 26BLFP005485-004 Référence échantillon client © : 55 - Enduit + Plâtre + Peinture Mur						
Localisation © : Denon - RCH Bibliothèque Mur CL 36RH18						
# Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.						
# Enduit, Peinture, , Indissociables	#1	# Chloroforme	#1	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 26BLFP005485-005 Référence échantillon client © : 56 - Enduit + Plâtre + Peinture Mur C						
Localisation © : Denon - RCH Bibliothèque Mur CL 36RH14						
# Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.						
# Enduit, Peinture, , Indissociables	#1	# Chloroforme	#1	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 26BLFP005485-006 Référence échantillon client © : 57 - Enduit + Plâtre + Peinture Mur						
Localisation © : Denon Bureau RCB Mur CL 37RB16						
# Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.						
# Enduit, Peinture, , Indissociables	#1	# Chloroforme	#1	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Carton	#2	N/A	#2	# MOLP	cdiboundje	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 26BLFP005485-007 Référence échantillon client © : 58 - Enduit + Plâtre + Peinture Mur D						
Localisation © : Denon RCH salle de repos Mur D CL 37RB30						
# Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.						
# Enduit, Peinture, , Indissociables	#1	# Chloroforme	#1	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Termites – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.N.M.T.

PROBAT DIAGNOSTIC 8, Allée du Buisson 91570 BIEVRES – Tél. : 06 68 18 33 06

Assurance : AXA N° de contrat 10592956604 au 31/12/2026 – Certification délivrée par : ICERT Numéro de dossier : 265468

DONNEES CLIENT

PROBAT DIAGNOSTIC
Jean-Louis PALLISER
8 allée du Buisson
91570 BIEVRES

Référence client : 265468-2
Adresse du site : 101 RUE RIVOLI A PARIS

DONNEES FLASHLAB

Référence Flashlab : 26BLFP005485
Date de réception : 24/03/2026
Edition du rapport : 27/03/2026 à 11:13

RESULTATS

Phase analysée	Préparation		Analyse			Résultat
	Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon Flashlab : 26BLFP005485-008 Localisation : Denon RCH Bureau Mur Embrasure CL 37RB37 # Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.						
# Enduit, Peinture, Indissociables	#1	# Chloroforme	#1	# META	mouk nin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 26BLFP005485-009 Localisation : Denon RCH Bureau Mur Embrasure CL 37RB38 # Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.						
# Enduit, Peinture, Indissociables	#1	# Chloroforme	#1	# META	mouk nin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 26BLFP005485-010 Localisation : Denon RCB Bibliothèque Plafond CL 37RB38 # Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.						
# Enduit, Peinture, Indissociables	#1	# Chloroforme	#1	# META	mouk nin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 26BLFP005485-011 Localisation : Denon RCB Bibliothèque Plafond CL 37RB55 # Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés. La totalité de l'échantillon a été utilisée.						
# Enduit, Peinture, Indissociables	#1	# Chloroforme	#1	# META	mouk nin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

DONNEES CLIENT

PROBAT DIAGNOSTIC
Jean-Louis PALLISER
8 allée du Buisson
91570 BIEVRES

Référence client : 265468-2
Adresse du site : 101 RUE RIVOLI A PARIS

DONNEES FLASHLAB

Référence Flashlab : 26BLFP005485
Date de réception : 24/03/2026
Edition du rapport : 27/03/2026 à 11:13

RESULTATS

Phase analysée	Préparation		Analyse			Résultat
	Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon Flashlab : 26BLFP005485-012 Localisation : Denon ERH Circulation Plafond CL 37ER50 # Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.						
# Enduit, Peinture, Indissociables	#1	# Chloroforme	#1	# META	mouk nin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 26BLFP005485-013 Localisation : Denon ERH Bureau 115 Mur CL 37ER57 # Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.						
# Enduit, Peinture, Indissociables	#1	# Chloroforme	#1	# META	mouk nin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 26BLFP005485-014 Localisation : Denon ERH Bureau 115 Mur Embrasure CL 37ER58 # Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.						
# Enduit, Peinture, Indissociables	#1	# Chloroforme	#1	# META	mouk nin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

DONNEES CLIENT

PROBAT DIAGNOSTIC
Jean-Louis PALLISER
8 allée du Buisson
91570 BIEVRES

Référence client : 265468-2
Adresse du site : 101 RUE RIVOLI A PARIS

DONNEES FLASHLAB

Référence Flashlab : 26BLFP005485
Date de réception : 24/03/2026
Edition du rapport : 27/03/2026 à 11:13

Méthodes de préparation et d'analyse pour la recherche de fibres d'amiante dans les matériaux et produits :

Préparation MOLP (Microscopie Optique à Lumière Polarisée) selon la méthode interne R-RAN-MOP-1-4 et analyse MOLP selon le guide HSG 248 - Appendice 2.
Préparation META (Microscopie Electronique à Transmission Analytique) selon les méthodes internes R-RPP-MOP-1-4 et R-RPP-MOP-1-5, et analyse META selon la norme NF X43-050 (parties utiles de la norme).
** MOLP: L'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables* inférieure à la limite de détection.
** META: L'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : MAMOU Maïka
Technicienne de Laboratoire



Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Termites – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.N.M.T.

PROBAT DIAGNOSTIC 8, Allée du Buisson 91570 BIEVRES – Tél. : 06 68 18 33 06

Assurance : AXA N° de contrat 10592956604 au 31/12/2026 – Certification délivrée par : ICERT Numéro de dossier : 265468

10.4 Photographies

Photo n°1



Pvt 1 - Sous station Mollien - EG-ECH2+ - Calorifuge Bas - Enveloppe bitumineux + Mousse + Enduit anti-condensation, Amiante non détecté

Photo n°2



Pvt 2 - Sous station Mollien - EG-ECH2+ - Calorifuge Haut - Enveloppe bitumineux + Mousse + Enduit anti-condensation, Amiante non détecté

Photo n°3



Pvt 3 - Sous station Mollien - EG-ECH1 et 2 +- Calorifuge Réseau Principale - Enveloppe bitumineux + Mousse + Enduit anti-condensation, Amiante non détecté

Photo n°4




Pvt 4 - Sous station Mollien - EG-ECH1 - Calorifuge Haut - Enveloppe bitumineux + Mousse + Enduit anti-condensation, Amiante non détecté

Photo n°5



Pvt 5 - Sous station Mollien - EG-ECH1 - Calorifuge Bas - Enveloppe bitumineux + Mousse + Enduit anti-condensation, Amiante non détecté

Photo n°6

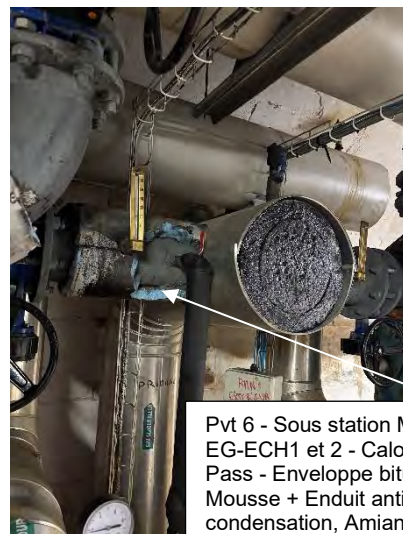

Pvt 6 - Sous station Mollien - EG-ECH1 et 2 - Calorifuge Bi-Pass - Enveloppe bitumineux + Mousse + Enduit anti-condensation, Amiante non

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Termites – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.N.M.T.

PROBAT DIAGNOSTIC 8, Allée du Buisson 91570 BIEVRES – Tél. : 06 68 18 33 06

Assurance : AXA N° de contrat 10592956604 au 31/12/2026 – Certification délivrée par : ICERT Numéro de dossier : 265468

Photo n°7

Pvt 7 - Sous station Mollien -
EG-Pompe 3 Aval - Calorifuge -
Enveloppe bitumineux + Mousse
+ Enduit anti-condensation,
Amiante non détecté

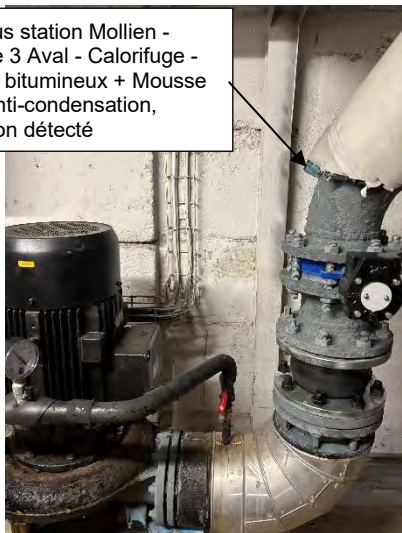


Photo n°8

Pvt 8 - Sous station Mollien - EG-
Pompe 3 Amont - Calorifuge -
Enveloppe bitumineux + Mousse
+ Enduit anti-condensation,
Amiante non détecté



Photo n°9

Pvt 9 - Sous station Mollien -
EG-Pompe 2 Amont et Aval -
Calorifuge - Enveloppe
bitumineux + Mousse + Enduit
anti-condensation, Amiante non



Photo n°10

Pvt 10 - Sous station Mollien -
EG-Pompe 1 Amont et Aval -
Calorifuge - Enveloppe
bitumineux + Mousse + Enduit
anti-condensation, Amiante non



Photo n°11

Pvt 11 - Sous station Mollien -
EG-Retour Principale - Calorifuge
- Enveloppe bitumineux + Mousse
+ Enduit anti-condensation,
Amiante non détecté

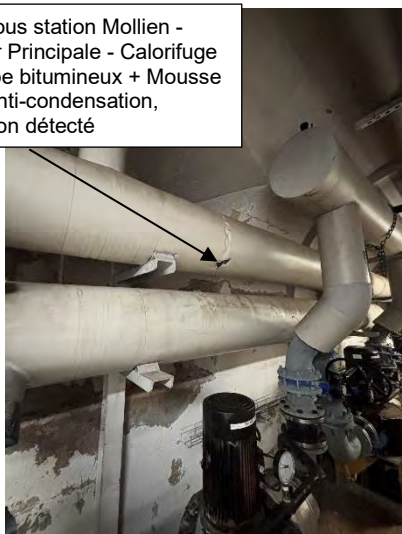


Photo n°12

Pvt 12 - Sous station Mollien - EG-
Calorifuge 3 Robinets + Bi-Pass
alimentation Clim - Enveloppe
bitumineux + Mousse + Enduit
anti-condensation, Amiante non détecté




Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Termites – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.N.M.T.

PROBAT DIAGNOSTIC 8, Allée du Buisson 91570 BIEVRES – Tél. : 06 68 18 33 06


Assurance : AXA N° de contrat 10592956604 au 31/12/2026 – Certification délivrée par : ICERT Numéro de dossier : 265468

Photo n°13

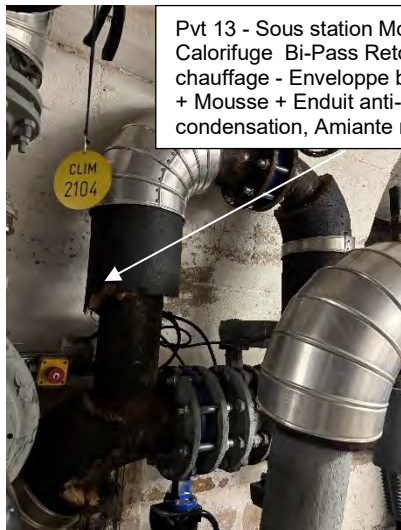


Pvt 13 - Sous station Mollien - EG-
Calorifuge Bi-Pass Retour eau
chauffage - Enveloppe bitumineux
+ Mousse + Enduit anti-
condensation, Amiante non détecté

Photo n°14

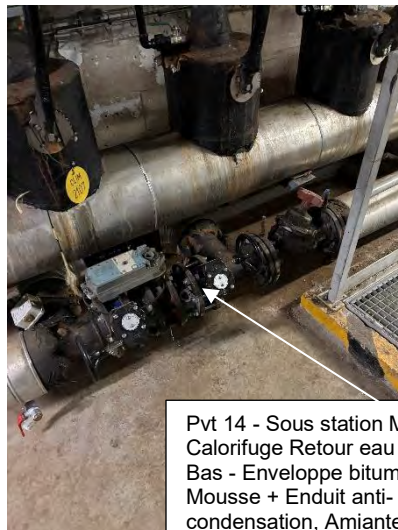


Pvt 14 - Sous station Mollien - EG-
Calorifuge Retour eau chauffage
Bas - Enveloppe bitumineux +
Mousse + Enduit anti-
condensation, Amiante non détecté

Photo n°15

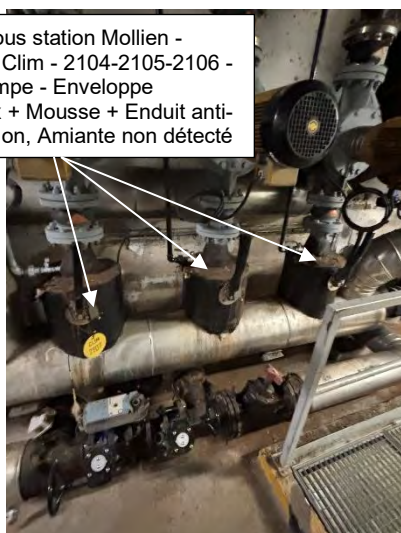

Pvt 15 - Sous station Mollien -
Calorifuge Clim - 2104-2105-2106 -
Amont Pompe - Enveloppe
bitumineux + Mousse + Enduit anti-
condensation, Amiante non détecté

Photo n°16

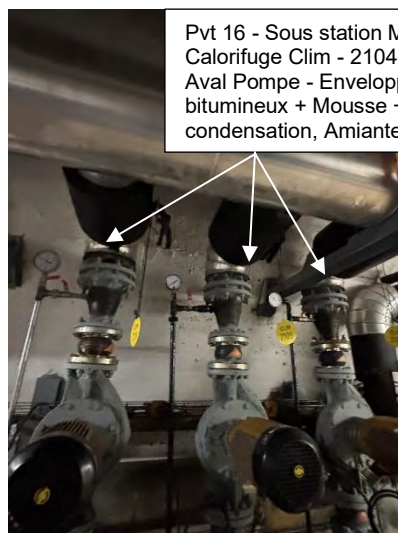

Pvt 16 - Sous station Mollien -
Calorifuge Clim - 2104-2105-2106 -
Aval Pompe - Enveloppe
bitumineux + Mousse + Enduit anti-
condensation, Amiante non détecté

Photo n°17



Pvt 17 - Sous station Mollien -
Réseau sorti - Calorifuge Clim -
2111 - Aller - Enveloppe bitumineux
+ Mousse + Enduit anti-
condensation, Amiante non détecté

Photo n°18



Pvt 18 - Sous station Mollien -
Réseau sorti - Calorifuge Clim -
2111 - Retour - Enveloppe
bitumineux + Mousse + Enduit anti-
condensation, Amiante non détecté

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Termites – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.N.M.T.

PROBAT DIAGNOSTIC 8, Allée du Buisson 91570 BIEVRES – Tél. : 06 68 18 33 06

Assurance : AXA N° de contrat 10592956604 au 31/12/2026 – Certification délivrée par : ICERT Numéro de dossier : 265468

Photo n°19

Pvt 19 - Sous station Mollien -
Circulation radier - CL 395116 -
Calorifuge Aller - Ventilateur
- Enveloppe bitumineuse + Mousse +
Enduit anti-condensation, Amiante
non détecté



Photo n°20

Pvt 20 - Sous station Mollien -
Circulation radier - CL 395116 -
Calorifuge Retour- Ventilateur
convecteur - Enveloppe bitumineuse
+ Mousse + Enduit anti-
condensation, Amiante non détecté

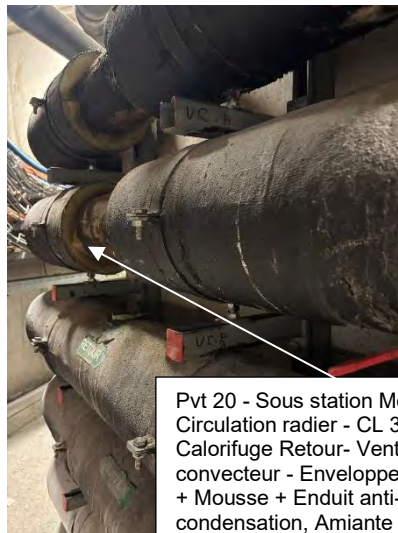


Photo n°21

Pvt 21 - Local colonne Montante
21- Calorifuge Aller - Ventilateur
convecteur - Enveloppe bitumineuse
+ Mousse + Enduit anti-
condensation, Amiante non détecté



Photo n°22

Pvt 22 - Local colonne Montante
21- Calorifuge Retour - Ventilateur
convecteur - Enveloppe bitumineuse
+ Mousse + Enduit anti-
condensation, Amiante non détecté



Photo n°23

Pvt 23 - Circulation technique CL
395117 - Calorifuge Aller - Ventilateur
convecteur - Enveloppe bitumineuse
+ Mousse + Enduit anti-
condensation, Amiante non détecté



Photo n°24

Pvt 24 - Circulation technique CL
395117 - Calorifuge Retour -
Ventilateur convecteur - Enveloppe
bitumineuse + Mousse + Enduit anti-
condensation, Amiante non détecté



Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Termites – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.N.M.T.

PROBAT DIAGNOSTIC 8, Allée du Buisson 91570 BIEVRES – Tél. : 06 68 18 33 06

Assurance : AXA N° de contrat 10592956604 au 31/12/2026 – Certification délivrée par : ICERT Numéro de dossier : 265468

Photo n°25

Pvt 25 - Circulation technique -
Calorifuge Aller - Ventilo
convecteur - Enveloppe bitumineux
+ Mousse + Enduit anti-
condensation, Amiante non détecté



Photo n°26

Pvt 26 - Circulation technique -
Calorifuge Retour - Ventilo
convecteur - Enveloppe bitumineux
+ Mousse + Enduit anti-
condensation, Amiante non détecté



Photo n°27

Pvt 27 - Circulation technique -
Calorifuge Aller - Ventilo
convecteur - Enveloppe bitumineux
+ Mousse + Enduit anti-
condensation, Amiante non détecté



Photo n°28

Pvt 28 - Circulation technique -
Calorifuge Retour - Ventilo
convecteur - Enveloppe bitumineux
+ Mousse + Enduit anti-
condensation, Amiante non détecté



Photo n°29

Pvt 29 - Circulation technique -
Calorifuge Aller- Ventilo convecteur
- Enveloppe bitumineux + Mousse
+ Enduit anti-condensation,
Amiante non détecté



Photo n°30

Pvt 30 - Circulation technique -
Calorifuge Retour - Ventilo
convecteur - Enveloppe bitumineux
+ Mousse + Enduit anti-
condensation, Amiante non détecté

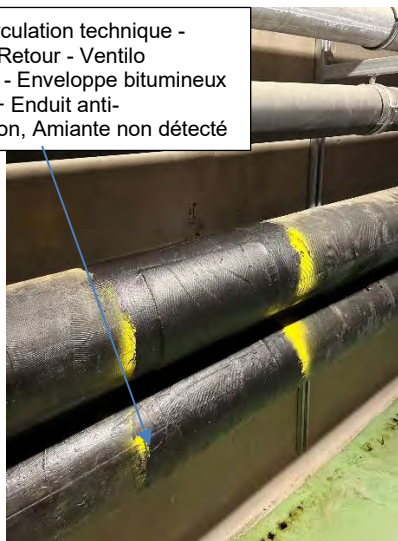


Photo n°31

Pvt 31 - Circulation technique CL
375121- Calorifuge Aller - Ventil
convecteur - Enveloppe bitumineux
+ Mousse + Enduit anti-
condensation, Amiante non détecté



Photo n°32

Pvt 32 - Circulation technique CL
375121- Calorifuge Retour - Ventil
convecteur - Enveloppe bitumineux
+ Mousse + Enduit anti-
condensation, Amiante non détecté



Photo n°33



Pvt 33 - Cage escalier Mollien
- Niveau 0 - CL 38RH20 - Mur
- Béton + Peinture, Amiante
non détecté

Photo n°34

Pvt 34 - Cage escalier
Mollien- Combles C1 - CL
38C120a - Plafond - Béton +
Peinture, Amiante non détecté



Photo n°35

Pvt 35 - Cage escalier Mollien-
Combles C1 - CL 38C120a -
Mur - Béton + Peinture,
Amiante non détecté



Photo n°36

Pvt 36 - Combles C1 - CL
38C125a - Local- Plafond -
Flocage, Amiante non détecté


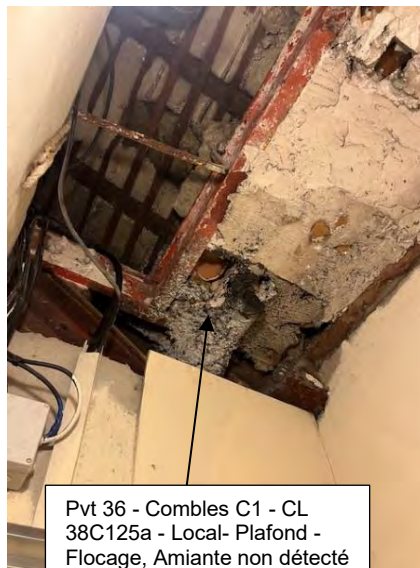


Photo n°37



Pvt 37 - Combles C1 - CL
38C125 - Circulation -
Plafond - Dalle faux plafond,
Amiante non détecté

Photo n°38

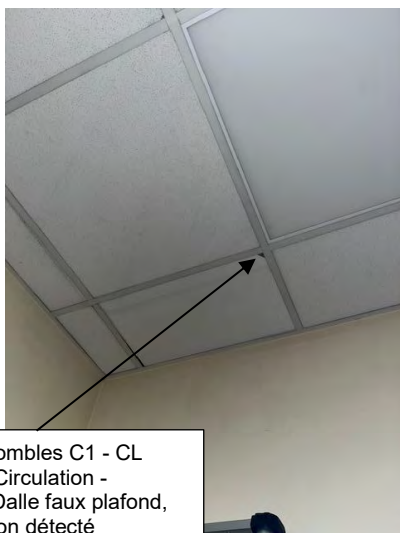

Pvt 38 - Combles C1 - CL
38C125 - Circulation - Mur -
Plâtre + Peinture, Amiante
non détecté

Photo n°39




Pvt 39 - Combles C1 - CL
38C125 - Circulation - Sol -
Ragréage, Amiante non
détecté

Photo n°40



Pvt 40 - Combles C1 - CL
38C111 - Bureau 310 - Mur -
Enduit + Plâtre + Peinture,
Amiante non détecté

Photo n°41

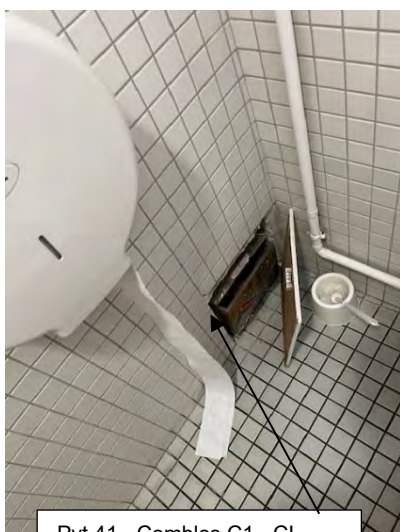

Pvt 41 - Combles C1 - CL
38C119a - Sanitaires femmes
- Mur - Faïence + Colle,
Amiante non détecté

Photo n°42



Pvt 42 - Combles C1 - CL
38C135 - Bureau 301 -
Menuiserie - Joint mastic,
Amiante non détecté

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Termites – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.N.M.T.

PROBAT DIAGNOSTIC 8, Allée du Buisson 91570 BIEVRES – Tél. : 06 68 18 33 06


Assurance : AXA N° de contrat 10592956604 au 31/12/2026 – Certification délivrée par : ICERT Numéro de dossier : 265468

Photo n°43



Pvt 43 - Mollien -2ème étage
- CL 38N225 - Circulation-
Mur - Plâtre + Peinture +
Béton, Amiante non détecté

Photo n°44

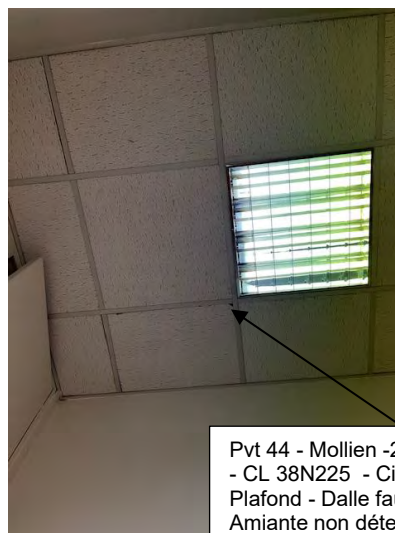

Pvt 44 - Mollien -2ème étage
- CL 38N225 - Circulation-
Plafond - Dalle faux plafond,
Amiante non détecté

Photo n°45



Pvt 45 - Mollien - Entre sol -
CL 38ERH24 - Bureau 103 -
Mur allège - Enduit + Plâtre +
Peinture, Amiante non détecté

Photo n°46




Pvt 46 - Bord de l'eau (Denon)
- CL 37ERH29b - Couloir -
Plafond - Plâtre + Peinture,
Amiante non détecté

Photo n°47



Pvt 47 - Denon - Niveau 1 - CL
37ERH10a - Local technique - Calorifuge
ventilo convecteur gauche - Enveloppe
bitumineux + Mousse + Enduit anti-
condensation, Amiante non détecté

Photo n°48

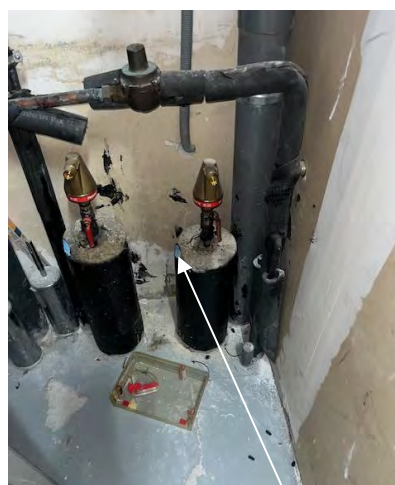

Pvt 48 - Denon - Niveau 1 - CL
37ERH10a - Local technique - Calorifuge
ventilo convecteur droite - Enveloppe
bitumineux + Mousse + Enduit anti-
condensation, Amiante non détecté

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Termites – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.N.M.T.

PROBAT DIAGNOSTIC 8, Allée du Buisson 91570 BIEVRES – Tél. : 06 68 18 33 06

Assurance : AXA N° de contrat 10592956604 au 31/12/2026 – Certification délivrée par : ICERT Numéro de dossier : 265468

Photo n°49



Pvt 49 - Denon - Niveau 1 -
CL 37ERH13 - Sanitaire - Sol
- Carrelage + Colle +
Plinthes, Amiante non détecté

Photo n°50



Pvt 50 - Denon - RDC-RH - CL
36RH11 -Placard technique -
Calorifuge ventilo convecteur
Montant - Enveloppe bitumineux +
Mousse + Enduit anti-
condensation, Amiante non détecté

Photo n°51



Pvt 51 - Denon - RDC-RH - CL
36RH11 -Placard technique -
Calorifuge ventilo convecteur
Descendant - Enveloppe
bitumineux + Mousse + Enduit anti-
condensation, Amiante non détecté

Photo n°52




Pvt 52 - Mollien - Niveau 2
cage d'escalier Mur CL
E38CN2- Enduit + Plâtre +
Peinture , Amiante non détecté

Photo n°53



Pvt 53 - Mollien - Niveau RCH
cage d'escalier Mur CL
E38CN2- Enduit + Plâtre +
Peinture, Amiante non détecté

Photo n°54

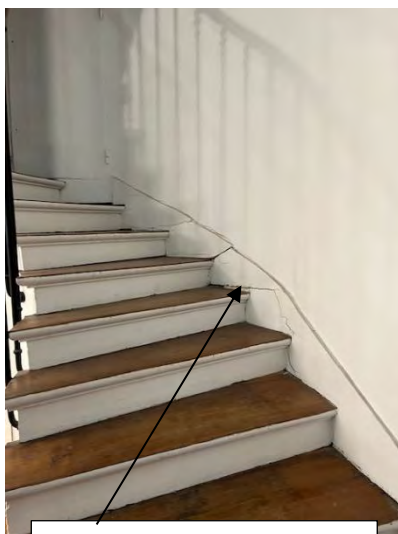

Pvt 54 - Mollien - Niveau RCH
cage d'escalier Stylobat CL
E38CN2- Mur - Enduit + Plâtre
+ Peinture, Amiante non détecté

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Termites – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.N.M.T.

PROBAT DIAGNOSTIC 8, Allée du Buisson 91570 BIEVRES – Tél. : 06 68 18 33 06

Assurance : AXA N° de contrat 10592956604 au 31/12/2026 – Certification délivrée par : ICERT Numéro de dossier : 265468

Photo n°55




Pvt 55 - Denon - RCH
Bibliothèque Mur CL 36RH18-
Enduit + Plâtre + Peinture,
Amiante non détecté

Photo n°56



Pvt 56 - Denon - RCH
Bibliothèque Mur CL 36RH14-
Enduit + Plâtre + Peinture Mur
C, Amiante non détecté

Photo n°57

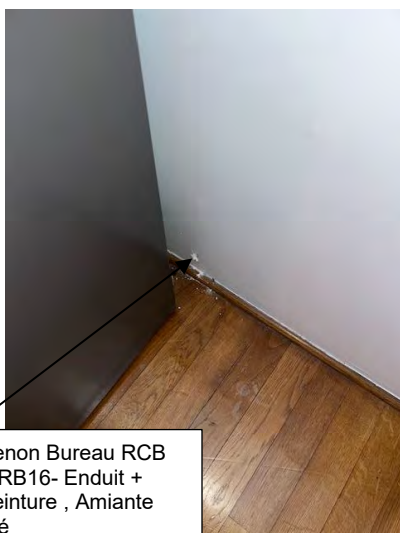

Pvt 57 - Denon Bureau RCB
Mur CL 37RB16- Enduit +
Plâtre + Peinture , Amiante
non détecté

Photo n°58




Pvt 58 - Denon RCH salle de
repos Mur D CL 37RB30-
Enduit + Plâtre + Peinture
Mur D, Amiante non détecté

Photo n°59



Pvt 59 - Denon RCH Bureau Mur
Embrasure CL 37RH37- Enduit +
Plâtre + Peinture Mur
Embrasure, Amiante non détecté

Photo n°60

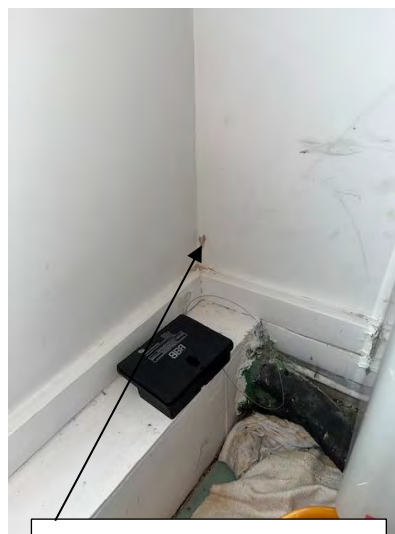

Pvt 60 - Denon RCH Bureau Mur
Embrasure CL 37RH38- Enduit +
Plâtre + Peinture Mur
Embrasure, Amiante non détecté

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Termites – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.N.M.T.

PROBAT DIAGNOSTIC 8, Allée du Buisson 91570 BIEVRES – Tél. : 06 68 18 33 06


Assurance : AXA N° de contrat 10592956604 au 31/12/2026 – Certification délivrée par : ICERT Numéro de dossier : 265468

Photo n°61




Pvt 61 - Denon RCB Bibliothèque
Plafond CL 37RB38- Enduit +
Plâtre + Peinture, Amiante non
détecté

Photo n°62

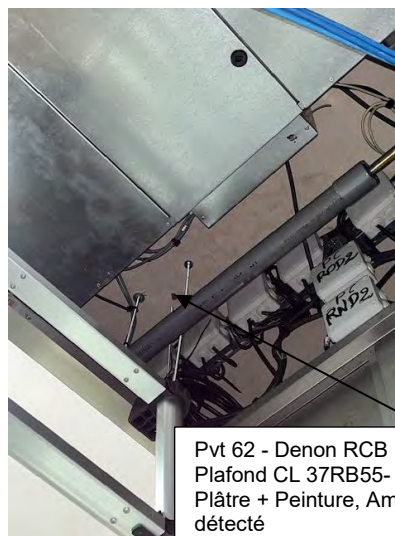

Pvt 62 - Denon RCB Bibliothèque
Plafond CL 37RB55- Enduit +
Plâtre + Peinture, Amiante non
détecté

Photo n°63

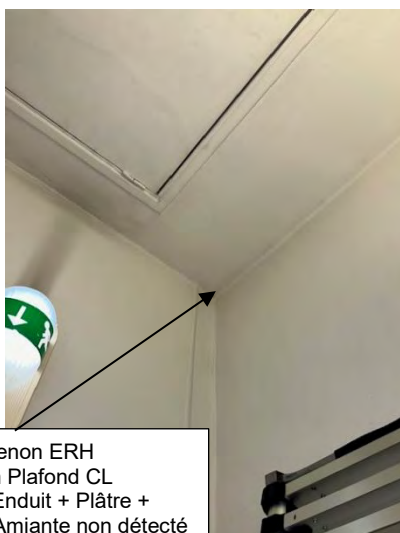

Pvt 63 - Denon ERH
Circulation Plafond CL
37ER50- Enduit + Plâtre +
Peinture, Amiante non détecté

Photo n°64



Pvt 64 - Denon ERH Bureau
115 Mur CL 37ER57- Enduit
+ Plâtre + Peinture Mur,
Amiante non détecté

Photo n°65



Pvt 65 - Denon ERH Bureau 116
Mur Embrasure CL 37ER58-
Enduit + Plâtre + Peinture Mur,
Amiante non détecté

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Termites – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.N.M.T.

PROBAT DIAGNOSTIC 8, Allée du Buisson 91570 BIEVRES – Tél. : 06 68 18 33 06

Assurance : AXA N° de contrat 10592956604 au 31/12/2026 – Certification délivrée par : ICERT Numéro de dossier : 265468

12. Accusé de réception

(à compléter, signer et à nous retourner dès réception de votre rapport de repérage amiante à PROBAT DIAGNOSTIC)

Je soussigné Musée du Louvre propriétaire d'un bien immobilier situé à 101, Rue de Rivoli 75001 PARIS 1ER ARRONDISSEMENT accuse bonne réception le /04/2026 du rapport de repérage amiante provenant de la société PROBAT DIAGNOSTIC (mission effectuée le 25/03/2026).

J'ai bien pris connaissance des informations présentes dans ce rapport de repérage et notamment des conclusions.

Nom et prénom :

Fait à :

Le :

Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé »).

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Termites – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.N.M.T.

PROBAT DIAGNOSTIC 8, Allée du Buisson 91570 BIEVRES – Tél. : 06 68 18 33 06

Assurance : AXA N° de contrat 10592956604 au 31/12/2026 – Certification délivrée par : ICERT Numéro de dossier : 265468