

Rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

REFERENCES MISSION

Rapport N° : 28974514/S1/1/AM-RTV_V1

Rédigé le : 25/11/2025

Référence au programme de travaux :250208 DCE CTA IMPERATRICE CVC N° Projet :
250208 réalisé le 10/10/2025 par Astrid LAFONTAINE

DONNEUR D'ORDRE

Château de Fontainebleau

BRUNO CUISSETTE

PLACE DU GENERAL DE GAULLE
77300 FONTAINEBLEAU

SITE D'INTERVENTION

CHATEAU DE FONTAINEBLEAU - MUSEE DE L
IMPERATRICEPLACE DU GENERAL DE GAULLE
77300 FONTAINEBLEAU

Latitude : 48.402600 / Longitude : 2.698000

Date(s) d'intervention(s) :

Du 05/11/2025 au 06/11/2025



SYNTHESE DE CONCLUSION



Cf. paragraphe 2

OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
Abdelhadi NOUADER	Chargé d'Affaires /Diagnosticheur	Certification N° CPDI 2794	Abdelhadi NOUADER 

Le présent rapport comporte 65 pages, dont 50 pages d'annexes. Il ne peut être reproduit qu'intégralement.

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION	3
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre	3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage	3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage	4
2. CONCLUSIONS	5
2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante	5
2.2. Investigations complémentaires à réaliser en cours de travaux	6
2.3. Obligations réglementaires	7
3. INFORMATIONS GENERALES	8
3.1. Immeuble bâti objet de la mission	8
3.2. Parties prenantes	8
4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE	8
4.1. Références réglementaires	8
5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	9
5.1. Date(s) de visite(s)	9
5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020	9
5.3. Conditions spécifiques	9
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite	9
6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	10
6.1. Matériaux et produits repérés	10
6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante	15
7. ANNEXES	16
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées	16
7.2. Photos prélèvements	17
7.3. Photos inaccessibilités	26
7.4. Attestation d'assurance	27
7.5. Certificat de compétence	29
7.6. Croquis de repérage	30
7.7. Rapport d'analyse du laboratoire	47

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets



1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
RDC: Dépose de la CTA du musée de l'impératrice Dépose du système de sprinklage, Mise aux normes du local CTA en termes de coupe-feu R-1: Intervention sur la CTA5 (amenée d'air neuf) Dépose d'une armoire électrique alimentant la CTA Dépose des conduits eau glacée Extérieur: Percement de la façade pour installation de la grille de rejet

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
02 - Parois verticales extérieures et façades	
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs, Enduits pelliculaires de lissage/débullage, Peintures, Primaires d'accrochage
04 - Plafonds et faux plafonds	
Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits projetés, Peintures décoratives
05 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sol	Peintures de sol, Primaires d'accrochage, Ragréages, Rebouchages autour de conduits, Sols coulés à base ciment
06 - Conduits et accessoires intérieurs	
Conduits	Calorifugeages, Conduits, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Manchons, Mastics
08 - Equipements divers et accessoires	
Chaudières (mixtes, collectives)	Flocages, Joints d'étanchéité, Soufflets, Tresses
Equipements	Joints, Mastics, Peintures, Soufflets, Tresses

1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Partie(s) du bâtiment :

CTA, Couloir SS1 (fourreaux)

2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

De plus, des investigations complémentaires doivent être réalisées en cours de travaux.

2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux et produits listés en annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus contenant de l'amiante

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
27	SS1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Fourreaux	Fibres-ciment	Gris
23	SS1	Conduits	Calorifugeages	Polystyrène	Noir
21	RDC-Réseaux glacés	Conduits	Calorifugeages	Polystyrène	Bleu
8	CTA- SS1	Equipements	Joints	Compact	/
9	CTA- SS1	Equipements	Joints	Enduit	Blanc
25	SS1	Equipements	Peintures	Anti-condensation	Noir
28	RDC-Réseaux glacés				
10	CTA- SS1	Equipements	Tresses	Fibreux	Blanc

2.2. Investigations complémentaires à réaliser en cours de travaux

Localisation	Ouvrage	Motifs	Actions à réaliser par le donneur d'ordre
CTA- SS1 (IC 1)	8- Equipements divers et accessoires - Démontage de la CTA pour effectuer des prélèvements complémentaires	Equipement non consigné et/ou investigations destructives requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Consigner l'équipement lorsque les conditions d'occupation le permettront et faire réaliser les investigations destructives par une entreprise qualifiée et compétente SS4
RDC-Réseaux glacés (IC 2)	8- Equipements divers et accessoires - Démontage des gaines pour effectuer des prélèvements complémentaires	Equipement non consigné et/ou investigations destructives requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Consigner l'équipement lorsque les conditions d'occupation le permettront et faire réaliser les investigations destructives par une entreprise qualifiée et compétente SS4

2.3. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : CHATEAU DE FONTAINEBLEAU - MUSEE DE L IMPERATRICE
PLACE DU GENERAL DE GAULLE
77300 FONTAINEBLEAU

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
CHATEAU DE FONTAINEBLEAU - MUSEE DE L IMPERATRICE	Autre bâtiment de culture et loisirs	ERP de la 5ème catégorie	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non-communicué

3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
BRUNO CUISSETTE	Donneur d'ordre	Château de Fontainebleau	PLACE DU GENERAL DE GAULLE 77300 FONTAINEBLEAU	. - +33 6 24 09 53 65

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Du 05/11/2025 au 06/11/2025

5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation...)

5.3. Conditions spécifiques

- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
Fiche technique / 250208 DCE CTA IMPERATRICE CVC	Astrid LAFONTAINE	10/10/2025	N° Projet : 250208	/

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
Sxx = Sondage n°xx
xx* = élément témoin de la ZPSO
Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :
AN = Analyse
DC = Document consulté
MA = Marquage
PN = Ne contient pas d'amiante par nature

(i) Les résultats d'analyses des échantillons de cette ZPSO sont discordants, une partie seulement révèle la présence d'amiante. Du fait de la représentativité des résultats, de la fiabilité des prélèvements, de l'absence de différence constructive manifeste et des résultats des sondages réalisés, la présence d'amiante est donc étendue à l'ensemble de cette ZPSO.
Ces résultats discordants sont caractéristiques de l'hétérogénéité des matériaux qui peut s'expliquer, entre autres, par une faible quantité d'amiante mélangé manuellement lors de la fabrication ou une faible quantité d'amiante naturel présente dans la charge minérale utilisée à la fabrication.

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Salle Impérial DCE CVC RDC	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	/	2	P3* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	/	2	P4 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	5	P9* N	/	AN	laine de verre + ragreage gris	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	5	P10 N	/	AN	laine de verre + ragreage gris	Non
	Gaines et coffres verticaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	Blanc	1	P1* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Salle Impérial DCE CVC RDC	Gaines et coffres verticaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	Blanc	1	P2 N	/	AN	/	Non
	Gaines et coffres verticaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Gris	4	P7* N	/	AN	/	Non
	Gaines et coffres verticaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Gris	4	P8 N	/	AN	/	Non
	Conduits	Mastics	Silicone	Blanc	3	P5* N	/	AN	/	Non
	Conduits	Mastics	Silicone	Blanc	3	P6 N	/	AN	/	Non
SS1	Poutres	Flocages	/	Blanc	24	P49* N	/	AN	/	Non
	Poutres	Flocages	/	Blanc	24	P50 N	/	AN	/	Non
	Conduits	Calorifugeages	Polystyrène	Noir	23	P47* P	/	AN	/	Oui
	Equipements	Peintures	Anti-condensation	Noir	25	P51* P	/	AN	/	Oui
	Equipements	Peintures	Anti-condensation	Noir	25	P52 P	/	AN	/	Oui
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Fourreaux	Fibres-ciment	Gris	27	P55* P	/	AN	/	Oui
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Fourreaux	Fibres-ciment	Gris	27	P56 P	/	AN	/	Oui
	Conduits	Calorifugeages	Polystyrène	Noir	23 (i)	P48 N	/	AN	/	Oui
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Joints d'assemblage	Enduit	Blanc	26	P53* N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Joints d'assemblage	Enduit	Blanc	26	P54 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CTA- SS1	Equipements	Joints	Compact	/	8	P15* P	/	AN	/	Oui
	Equipements	Joints	Compact	/	8	P16* P	/	AN	/	Oui
	Equipements	Joints	Enduit	Blanc	9	P17* P	/	AN	/	Oui
	Equipements	Joints	Enduit	Blanc	9	P18* P	/	AN	/	Oui
	Equipements	Tresses	Fibreux	Blanc	10	P19* P	/	AN	/	Oui
	Equipements	Tresses	Fibreux	Blanc	10	P20* P	/	AN	/	Oui
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	/	12	P23* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	/	12	P24* N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	6	P11* N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	6	P12* N	/	AN	/	Non
	Volets coupe-feu	Rebouchages	Plâtreux	Blanc	7	P13* N	/	AN	/	Non
	Volets coupe-feu	Rebouchages	Plâtreux	Blanc	7	P14* N	/	AN	/	Non
	Equipements	Peintures	Intumescent	Orange	11	P21* N	/	AN	poutre métallique	Non
	Equipements	Peintures	Intumescent	Orange	11	P22* N	/	AN	poutre métallique	Non
	Equipements	Mastics	Silicone	Gris	13	P25* N	/	AN	mastic entre gaine et sol	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CTA- SS1	Equipements	Mastics	Silicone	Gris	13	P26 N	/	AN	mastic entre gaine et sol	Non
	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Liant plâtre + toile	/	14	P27* N	/	AN	/	Non
	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Liant plâtre + toile	/	14	P28 N	/	AN	/	Non
	Equipements	Joints d'étanchéité	Souple	Noir	15	P29* N	/	AN	joint mousse noir	Non
	Equipements	Joints d'étanchéité	Souple	Noir	15	P30 N	/	AN	joint mousse noir	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Gris	16	P31* N	/	AN	support	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Gris	16	P32 N	/	AN	support	Non
RDC-Réseaux glacés	Conduits	Calorifugeages	Polystyrène	Bleu	21	P41* P	/	AN	enveloppe noir	Oui
	Conduits	Calorifugeages	Polystyrène	Bleu	21	P42 P	/	AN	enveloppe noir	Oui
	Equipements	Peintures	Anti- condensation	Noir	28	P43* P	/	AN	/	Oui
	Equipements	Peintures	Anti- condensation	Noir	28	P44 P	/	AN	/	Oui
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	/	17	P33* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	/	17	P34 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	19	P37* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC-Réseaux glacés	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	19	P38 N	/	AN	/	Non
	Equipements	Mastics	Caoutchouc	/	18	P35* N	/	AN	/	Non
	Equipements	Mastics	Caoutchouc	/	18	P36 N	/	AN	/	Non
	Equipements	Peintures	Intumescent	Rouge	20	P39* N	/	AN	/	Non
	Equipements	Peintures	Intumescent	Rouge	20	P40 N	/	AN	/	Non
	Conduits	Calorifugeages	Laine de verre	Noir	22	P45* N	/	AN	/	Non
	Conduits	Calorifugeages	Laine de verre	Noir	22	P46 N	/	AN	/	Non

6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante

N°ZPSO	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Estimation quantitative
8	Equipements	Joints	2 U
9	Equipements	Joints	2 U
10	Equipements	Tresses	2 U
21	Conduits	Calorifugeages	10 ml
23	Conduits	Calorifugeages	10 ml
25	Equipements	Peintures	10 ml
27	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Fourreaux	9 U
28	Equipements	Peintures	10 ml

7. ANNEXES


7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
Salle Impérial DCE CVC RDC	/
SS1	/
CTA- SS1	/
RDC-Réseaux glacés	/

7.2. Photos prélèvements

P1	ZPSO 1
Salle Impérial DCE CVC RDC	
	
Gaines et coffres verticaux -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

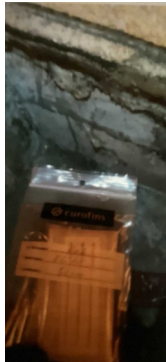
P2	ZPSO 1
Salle Impérial DCE CVC RDC	
	
Gaines et coffres verticaux -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P3	ZPSO 2
Salle Impérial DCE CVC RDC	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	


P4	ZPSO 2
Salle Impérial DCE CVC RDC	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

P5	ZPSO 3
Salle Impérial DCE CVC RDC	
	
Conduits -> Mastics	

P6	ZPSO 3
Salle Impérial DCE CVC RDC	
	
Conduits -> Mastics	

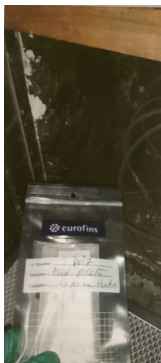P7	ZPSO 4
Salle Impérial DCE CVC RDC	
	
Gaines et coffres verticaux -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P8	ZPSO 4
Salle Impérial DCE CVC RDC	
	
Gaines et coffres verticaux -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

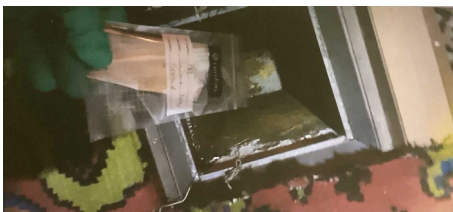P9	ZPSO 5
Salle Impérial DCE CVC RDC	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

P10	ZPSO 5
Salle Impérial DCE CVC RDC	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

P11	ZPSO 6
CTA- SS1	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P12	ZPSO 6
CTA- SS1	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P13	ZPSO 7
CTA- SS1	
	
Volets coupe-feu -> Rebouchages (Liste B)	

P14	ZPSO 7
CTA- SS1	
	
Volets coupe-feu -> Rebouchages (Liste B)	

P15	ZPSO 8
CTA- SS1	
	
Equipements -> Joints	

P16	ZPSO 8
CTA- SS1	
	
Equipements -> Joints	

P17	ZPSO 9
CTA- SS1	
	
Equipements -> Joints	

P18	ZPSO 9
CTA- SS1	
	
Equipements -> Joints	


P19	ZPSO 10
CTA- SS1	
	
Equipements -> Tresses	

P20	ZPSO 10
CTA- SS1	
	
Equipements -> Tresses	

P21	ZPSO 11
CTA- SS1	
	
Equipements -> Peintures	

P22	ZPSO 11
CTA- SS1	
	
Equipements -> Peintures	

P23	ZPSO 12
CTA- SS1	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

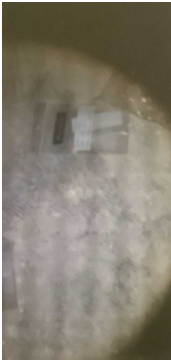P24	ZPSO 12
CTA- SS1	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

P25	ZPSO 13
CTA- SS1	
	
Equipements -> Mastics	

P26	ZPSO 13
CTA- SS1	
	
Equipements -> Mastics	

P27	ZPSO 14
CTA- SS1	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B)	

P28	ZPSO 14
CTA- SS1	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B)	

P29	ZPSO 15
CTA- SS1	
	
Equipements -> Joints d'étanchéité	

P30	ZPSO 15
CTA- SS1	
	
Equipements -> Joints d'étanchéité	

P31	ZPSO 16
CTA- SS1	
	
Equipements -> Peintures	

P32	ZPSO 16
CTA- SS1	
	
Equipements -> Peintures	

P33	ZPSO 17
RDC-Réseaux glacés	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

P34	ZPSO 17
RDC-Réseaux glacés	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

P35	ZPSO 18
RDC-Réseaux glacés	
	
Equipements -> Mastics	

P36	ZPSO 18
RDC-Réseaux glacés	
	
Equipements -> Mastics	

P37	ZPSO 19
RDC-Réseaux glacés	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P38	ZPSO 19
RDC-Réseaux glacés	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P39	ZPSO 20
RDC-Réseaux glacés	
	
Equipements -> Peintures	

P40	ZPSO 20
RDC-Réseaux glacés	
	
Equipements -> Peintures	


P41	ZPSO 21
RDC-Réseaux glacés	
	
Conduits -> Calorifugeages (Liste A)	

P42	ZPSO 21
RDC-Réseaux glacés	
	
Conduits -> Calorifugeages (Liste A)	

P43	ZPSO 28
RDC-Réseaux glacés	
	
Equipements -> Peintures	

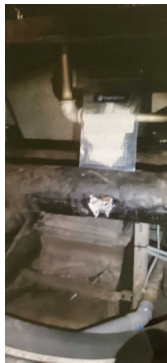
P44	ZPSO 28
RDC-Réseaux glacés	
	
Equipements -> Peintures	

P47	ZPSO 23
SS1	
	
Conduits -> Calorifugeages (Liste A)	

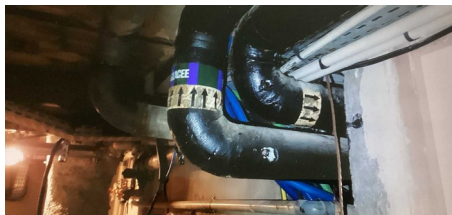P48	ZPSO 23
SS1	
	
Conduits -> Calorifugeages (Liste A)	

P49	ZPSO 24
SS1	
	
Poutres -> Flocages (Liste A)	

P50	ZPSO 24
SS1	
	
Poutres -> Flocages (Liste A)	

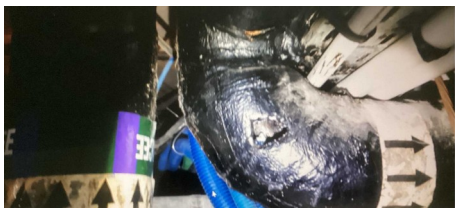P51	ZPSO 25
SS1	
	
Equipements -> Peintures	

P52	ZPSO 25
SS1	
	
Equipements -> Peintures	

P53	ZPSO 26
SS1	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Joints d'assemblage	

P54	ZPSO 26
SS1	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Joints d'assemblage	

P55	ZPSO 27
SS1	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Fourreaux	

P56	ZPSO 27
SS1	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Fourreaux	

7.3. Photos inaccessibilités

Investigation(s) complémentaire(s) à réaliser juste avant les travaux ou entre les différentes étapes de travaux

CTA- SS1		IC 1
8- Equipements divers et accessoires		
Equipement non consigné et/ou investigations destructives requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation complémentaire à réaliser avant ou entre les différentes étapes de travaux :	
	Démontage de la CTA pour effectuer des prélèvements complémentaires Consigner l'équipement lorsque les conditions d'occupation le permettront et faire réaliser les investigations destructives par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

RDC-Réseaux glacés		IC 2
8- Equipements divers et accessoires		
Equipement non consigné et/ou investigations destructives requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation complémentaire à réaliser avant ou entre les différentes étapes de travaux :	
	Démontage des gaines pour effectuer des prélèvements complémentaires Consigner l'équipement lorsque les conditions d'occupation le permettront et faire réaliser les investigations destructives par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

7.4. Attestation d'assurance



Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Immeuble Newtime - 40/52 boulevard du Parc
FR - 92200 Neuilly sur Seine

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :

- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic mэрule

Missions exploitation :

- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic radon
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :

- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Grauhofendorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com



Autres missions :

- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

Il est précisé que SONT EXCLUS LES DOMMAGES CAUSES PAR L'AMIANTE.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non)..... **1'000'000 EUR** par sinistre et
par année d'assurance

Période d'assurance : du 1^{er} janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 7 janvier 2025.
Pour la compagnie


Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
Signé par : Cours Michel et Juliette Allavoine
E-mail : CS 30051 juliette.allavoine@allianz.com
Heure de signature : 92076 Paris La Défense - 2025 10:12:02
Adresse IP : 147.161.232.110

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com

7.5. Certificat de compétence



Certificat de compétences Diagnosticteur Immobilier

N° CPDI2794 Version 016

Je soussigné, Pierre-François TRILLAT, Responsable activités certifications d'I.Cert, atteste que :

Monsieur NOUADER Abdelhadi

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 22/06/2020 - Date d'expiration : 21/06/2027
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 22/06/2020 - Date d'expiration : 21/06/2027
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (2) Date d'effet : 18/12/2024 - Date d'expiration : 17/12/2031
Termes	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine (1) Date d'effet : 01/06/2021 - Date d'expiration : 31/05/2028

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse

<https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 29/06/2025.

Pierre-François TRILLAT
Responsable activités certifications d'I.Cert



(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification
(2) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnosticteur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

cofrac
ACCREDITATION
N° 4-0022
P01032
CERTIFICATION
DE PERSONNES
WWW.COFRAC.FR


CPE DI FR 11 rev21

7.6. Croquis de repérage

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CHATEAU DE FONTAINEBLEAU – MUSEE DE L IMPERATRICE PLACE DU GENERAL DE GAULLE 77300 FONTAINEBLEAU	
Localisation	Date visite	Du 05/11/2025 au 06/11/2025
Salle Impérial DCE CVC RDC	Auteur	Abdelhadi NOUADER
	N° dossier	28974514/S1/1
	Planche	1 / 16
	Indice	1


Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

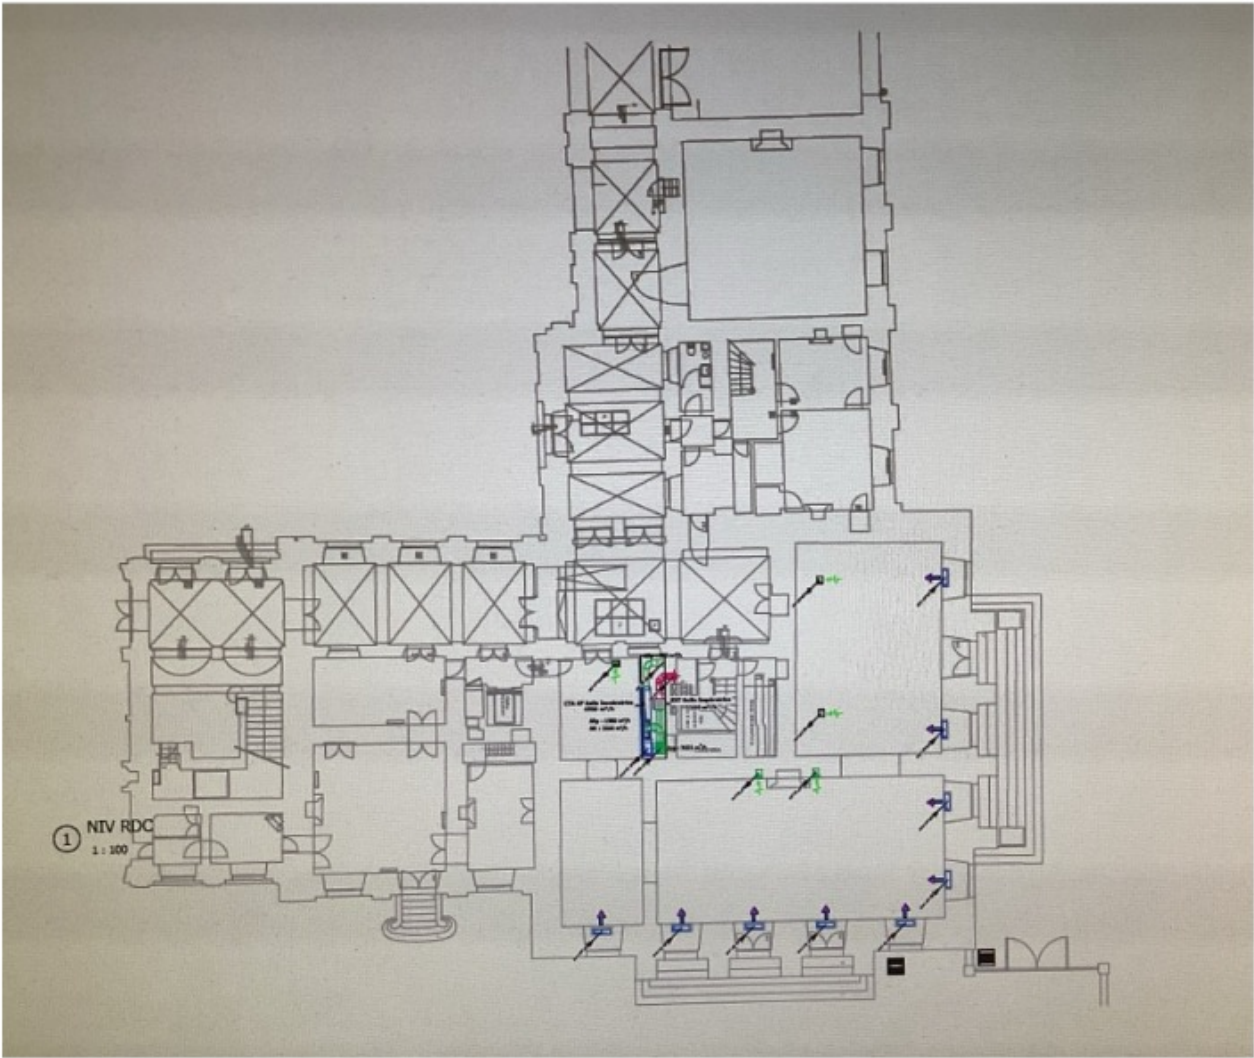


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CHATEAU DE FONTAINEBLEAU - MUSEE DE L IMPERATRICE PLACE DU GENERAL DE GAULLE 77300 FONTAINEBLEAU	
Localisation	Date visite	Du 05/11/2025 au 06/11/2025
Salle Impérial DCE CVC RDC	Auteur	Abdelhadi NOUADER
	N° dossier	28974514/S1/1
	Planche	2 / 16
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> Prélèvement positif		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		

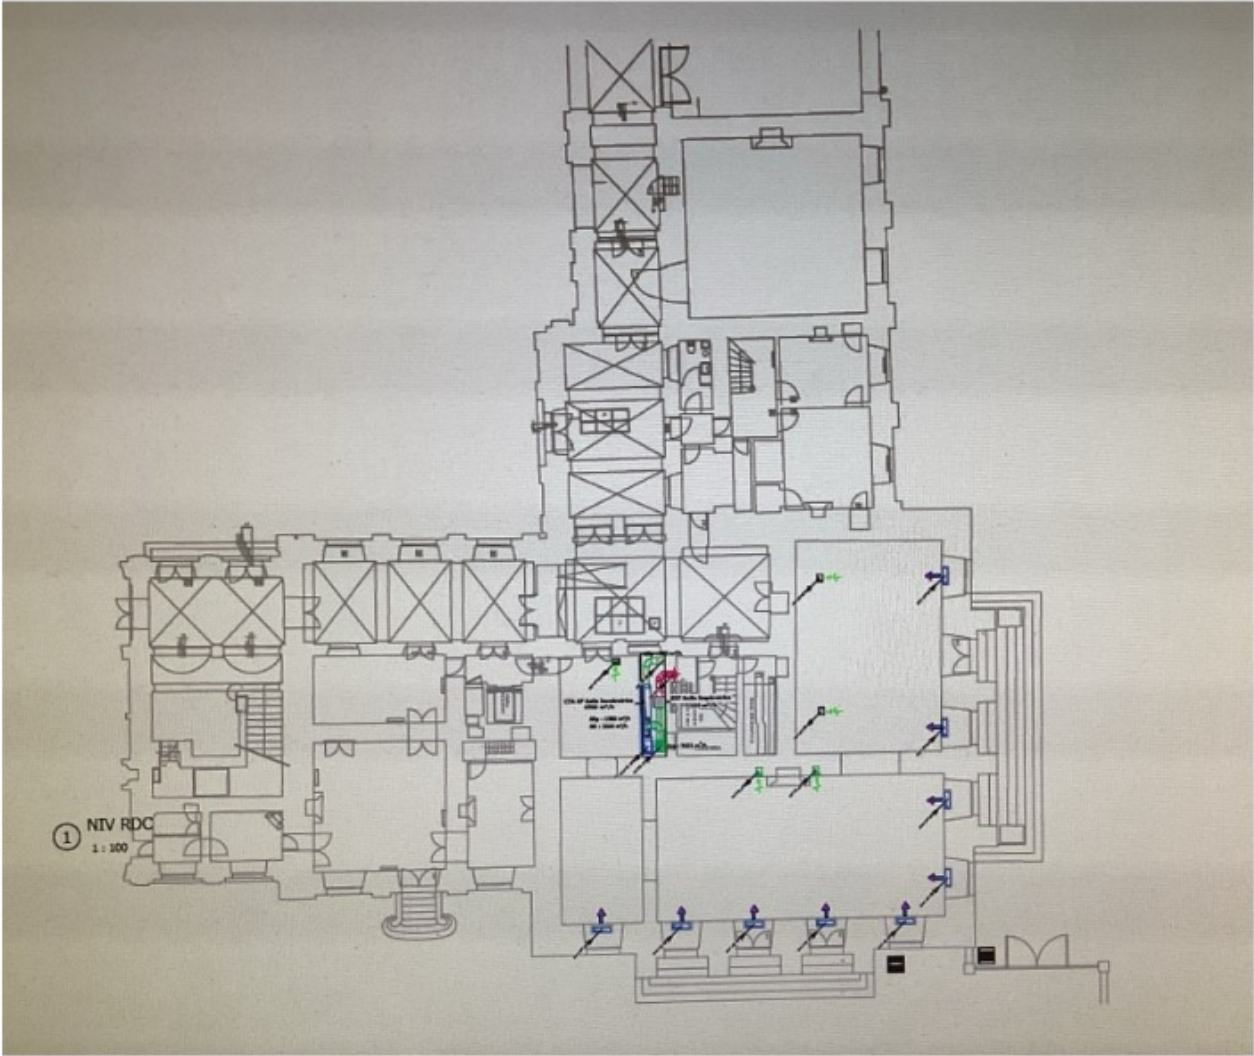


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CHATEAU DE FONTAINEBLEAU - MUSEE DE L IMPERATRICE PLACE DU GENERAL DE GAULLE 77300 FONTAINEBLEAU	
Localisation	Date visite	Du 05/11/2025 au 06/11/2025
Salle Impérial DCE CVC RDC	Auteur	Abdelhadi NOUADER
	N° dossier	28974514/S1/1
	Planche	3 / 16
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> Prélèvement négatif		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		

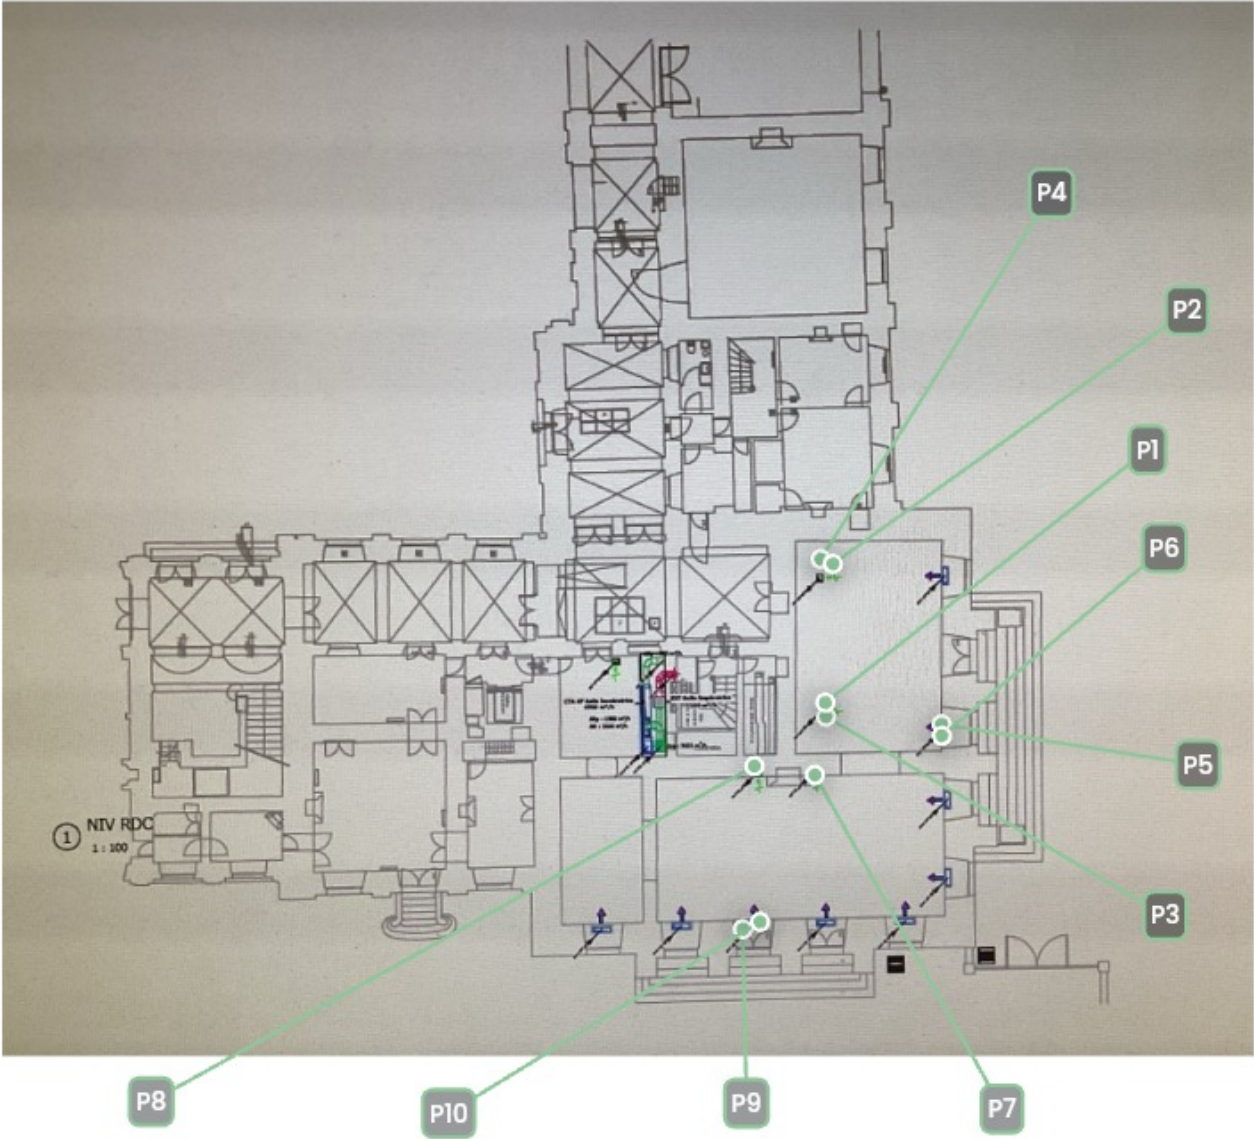


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CHATEAU DE FONTAINEBLEAU – MUSEE DE L IMPERATRICE PLACE DU GENERAL DE GAULLE 77300 FONTAINEBLEAU	
Localisation	Date visite	Du 05/11/2025 au 06/11/2025
Salle Impérial DCE CVC RDC	Auteur	Abdelhadi NOUADER
	N° dossier	28974514/S1/1
	Planche	4 / 16
	Indice	1
Inaccessibilité Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

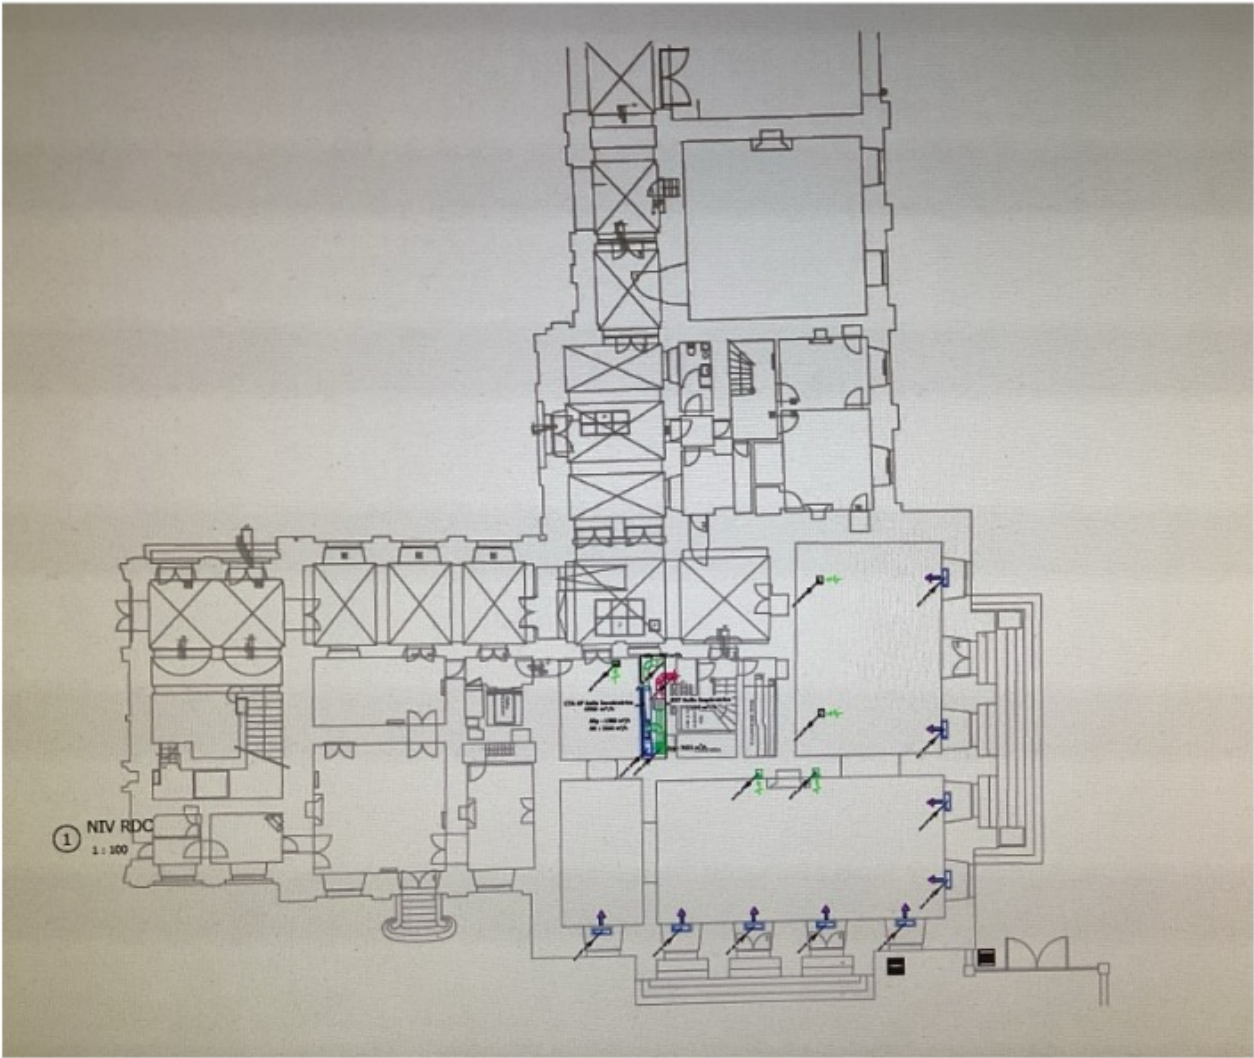


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CHATEAU DE FONTAINEBLEAU – MUSEE DE L IMPERATRICE PLACE DU GENERAL DE GAULLE 77300 FONTAINEBLEAU	
Localisation	Date visite	Du 05/11/2025 au 06/11/2025
SSI	Auteur	Abdelhadi NOUADER
	N° dossier	28974514/S1/1
	Planche	5 / 16
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u>		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		

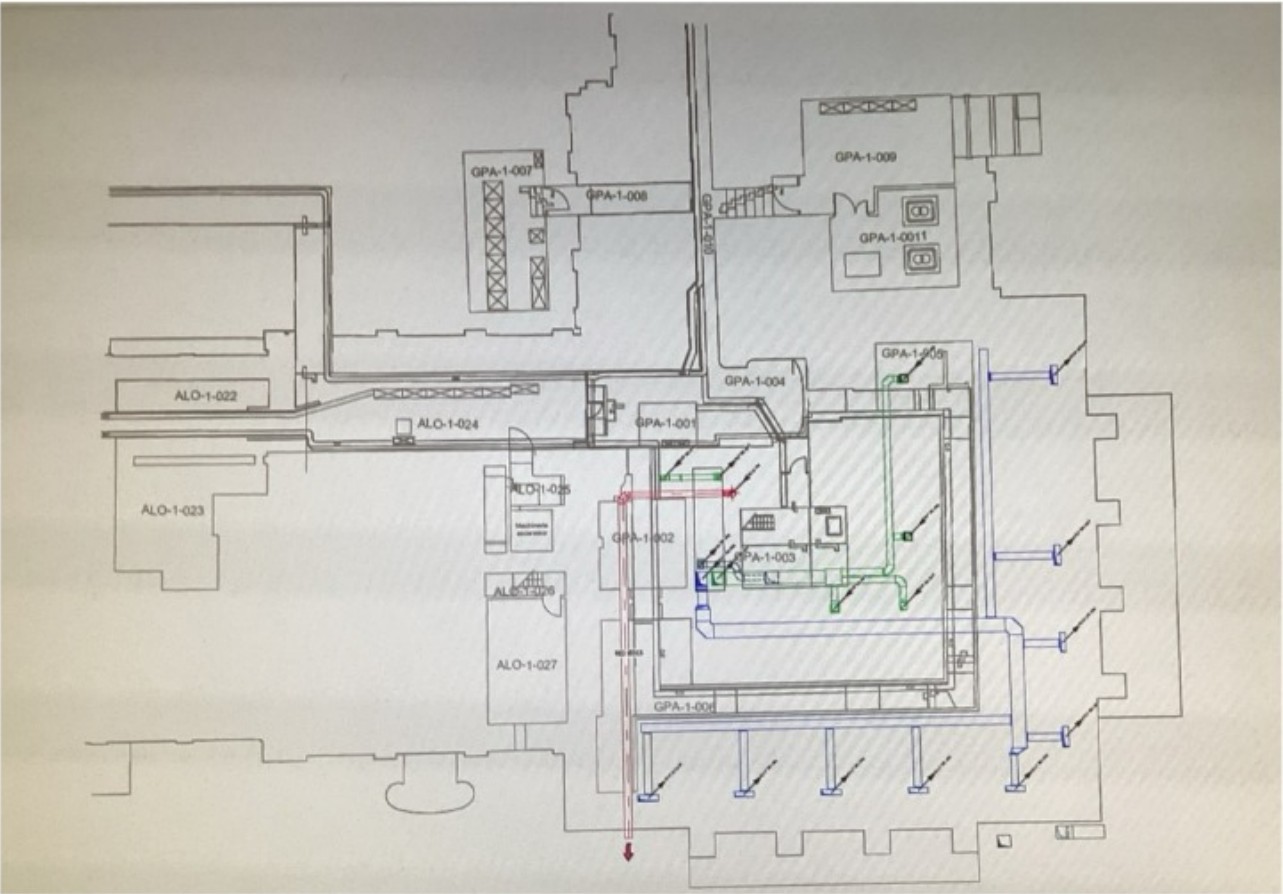


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CHATEAU DE FONTAINEBLEAU - MUSEE DE L IMPERATRICE PLACE DU GENERAL DE GAULLE 77300 FONTAINEBLEAU	
Localisation	Date visite	Du 05/11/2025 au 06/11/2025
SSI	Auteur	Abdelhadi NOUADER
	N° dossier	28974514/S1/1
	Planche	6 / 16
	Indice	1
Vue utilisée : Prélèvement positif		
Matériaux et produits contenant de l'amiante : Calorifugeages (Liste A) Peintures Fourreaux		

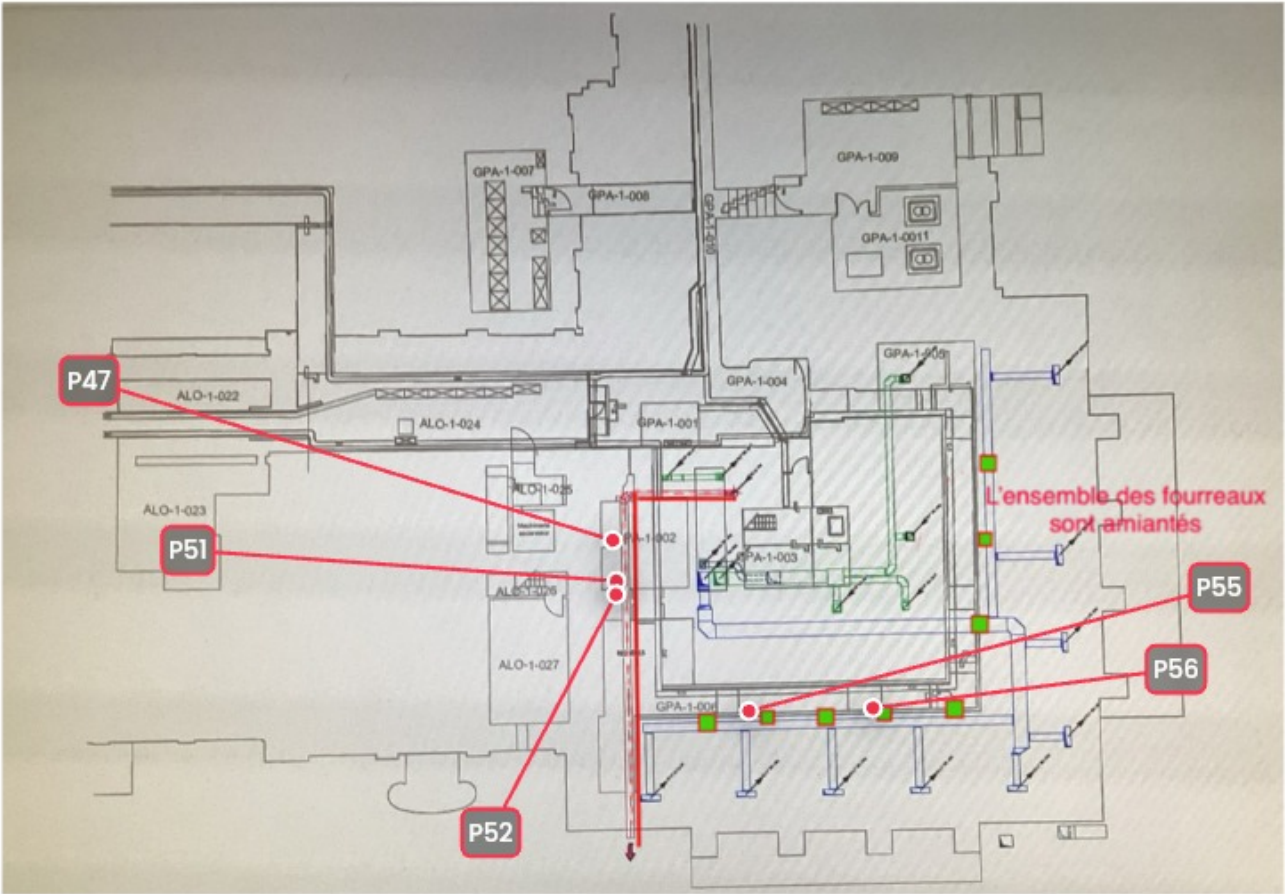


LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation
---------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------	-----------------------------	-------------------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CHATEAU DE FONTAINEBLEAU - MUSEE DE L IMPERATRICE PLACE DU GENERAL DE GAULLE 77300 FONTAINEBLEAU	
Localisation	Date visite	Du 05/11/2025 au 06/11/2025
SSI	Auteur	Abdelhadi NOUADER
	N° dossier	28974514/S1/1
	Planche	7 / 16
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> Prélèvement négatif		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		

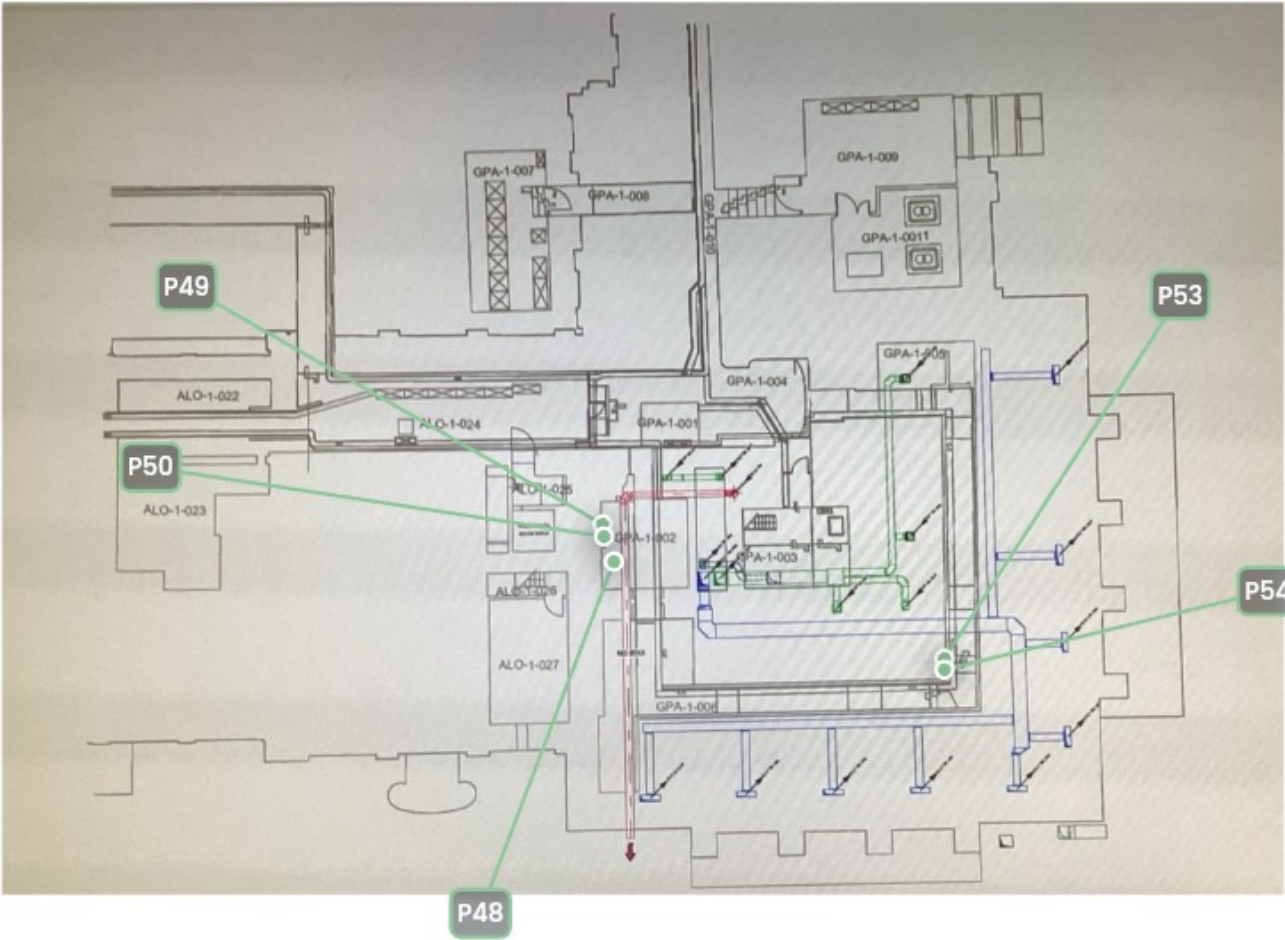


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CHATEAU DE FONTAINEBLEAU - MUSEE DE L IMPERATRICE PLACE DU GENERAL DE GAULLE 77300 FONTAINEBLEAU	
Localisation	Date visite	Du 05/11/2025 au 06/11/2025
SSI	Auteur	Abdelhadi NOUADER
	N° dossier	28974514/S1/1
	Planche	8 / 16
	Indice	1
Inaccessibilité <u>Vue utilisée :</u>		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		

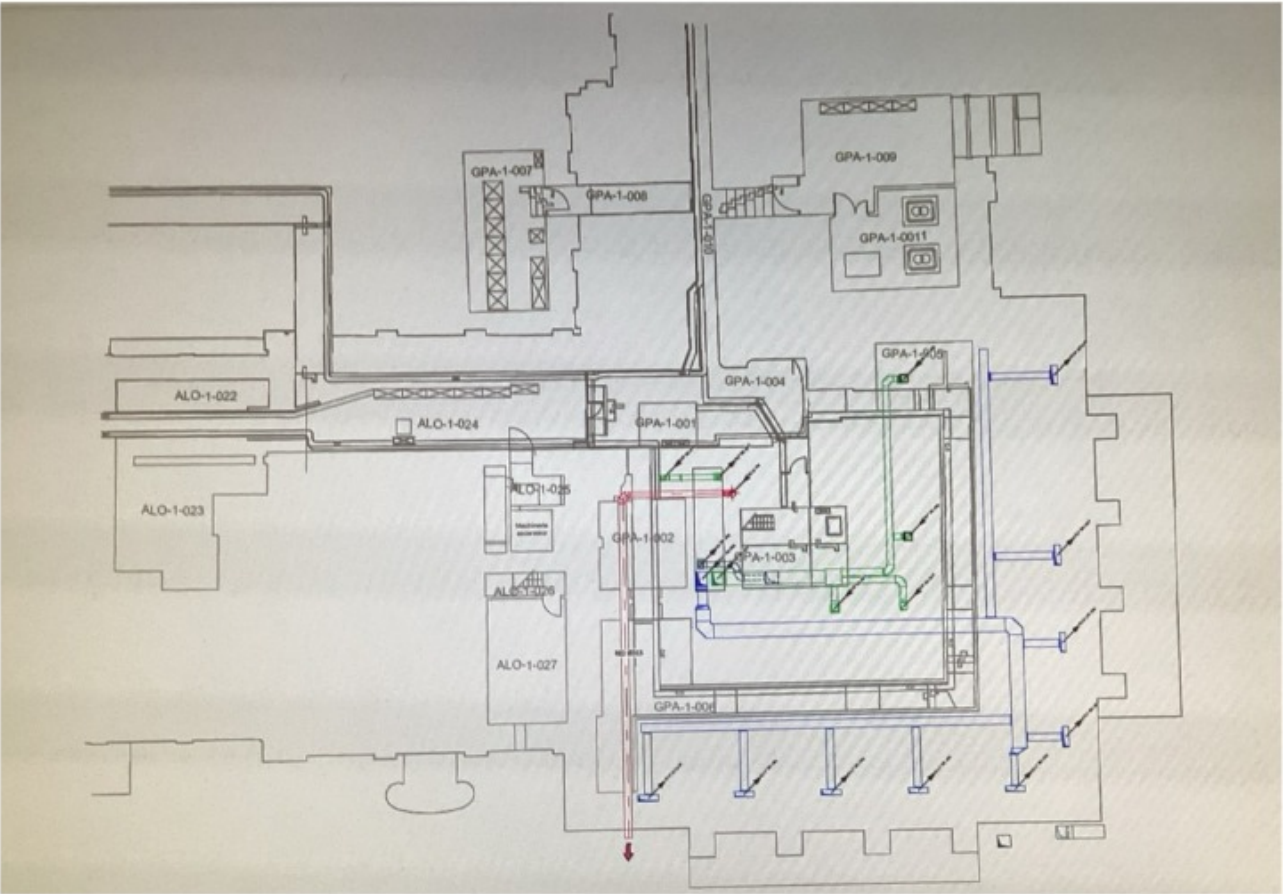


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CHATEAU DE FONTAINEBLEAU - MUSEE DE L IMPERATRICE PLACE DU GENERAL DE GAULLE 77300 FONTAINEBLEAU	
Localisation	Date visite	Du 05/11/2025 au 06/11/2025
CTA- SSI	Auteur	Abdelhadi NOUADER
	N° dossier	28974514/S1/1
	Planche	9 / 16
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u>		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		

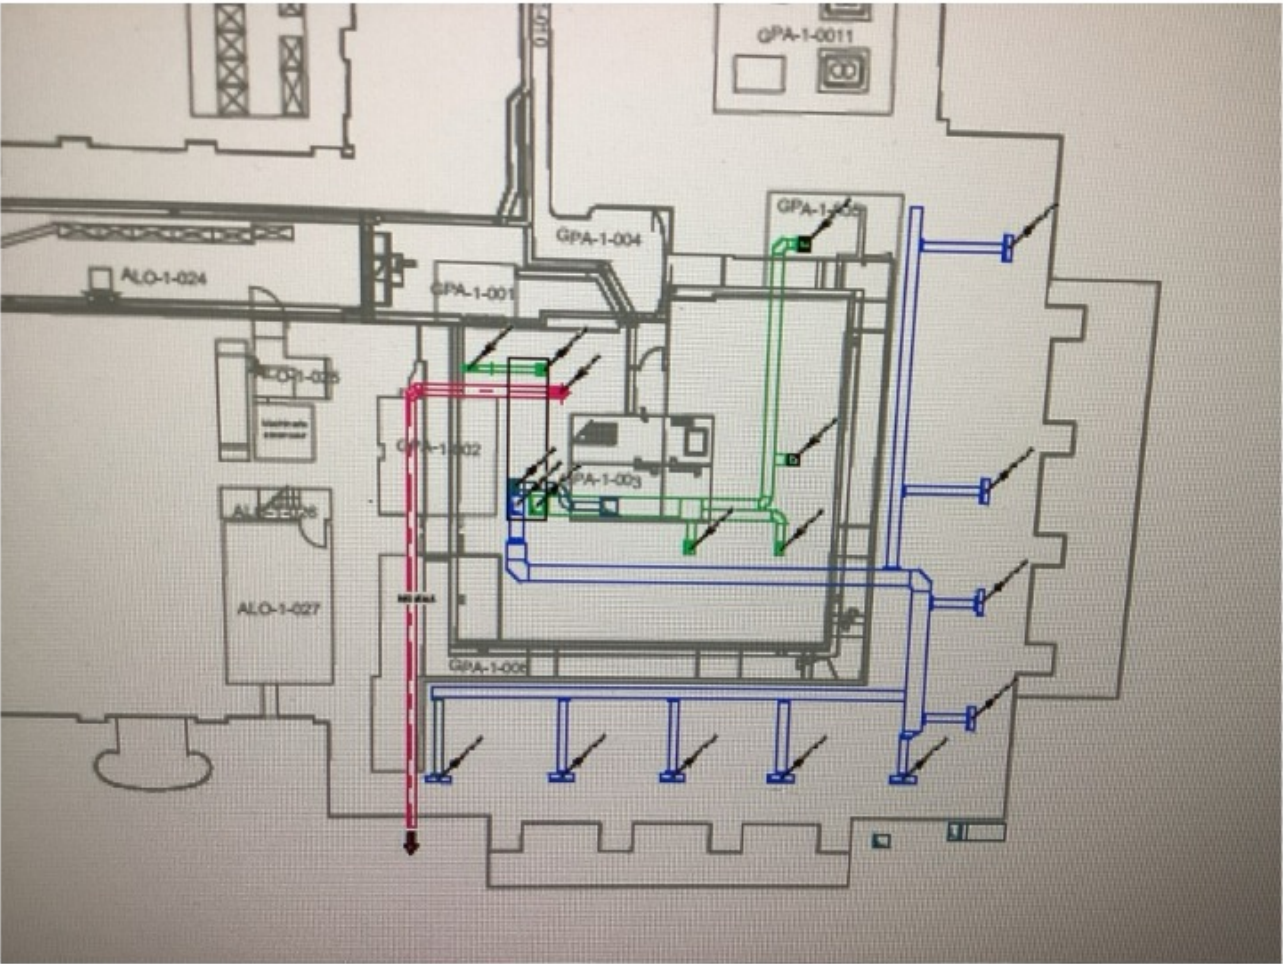

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CHATEAU DE FONTAINEBLEAU – MUSEE DE L IMPERATRICE PLACE DU GENERAL DE GAULLE 77300 FONTAINEBLEAU	
Localisation	Date visite	Du 05/11/2025 au 06/11/2025
CTA- SSI	Auteur	Abdelhadi NOUADER
	N° dossier	28974514/S1/1
	Planche	10 / 16
	Indice	1
Vue utilisée : Prélèvement positif		
Matériaux et produits contenant de l'amiante : Joints ■■■■ Tresses		

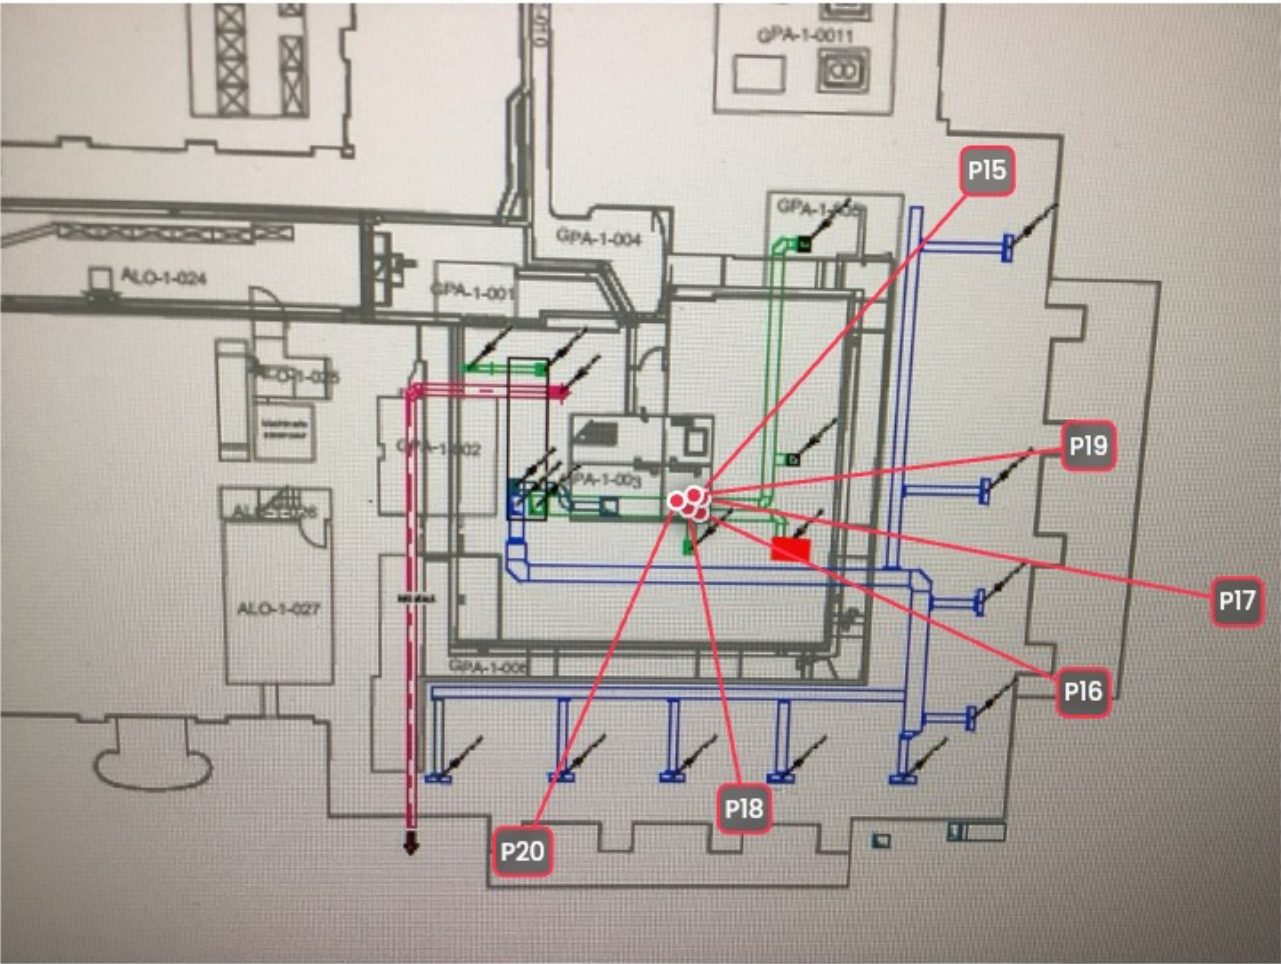

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE


La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	CHATEAU DE FONTAINEBLEAU - MUSEE DE L IMPERATRICE PLACE DU GENERAL DE GAULLE 77300 FONTAINEBLEAU	
Localisation	Date visite	Du 05/11/2025 au 06/11/2025
CTA- SSI	Auteur	Abdelhadi NOUADER
	N° dossier	28974514/SI/1
	Planche	11 / 16
	Indice	1

Vue utilisée :

[illegible]

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

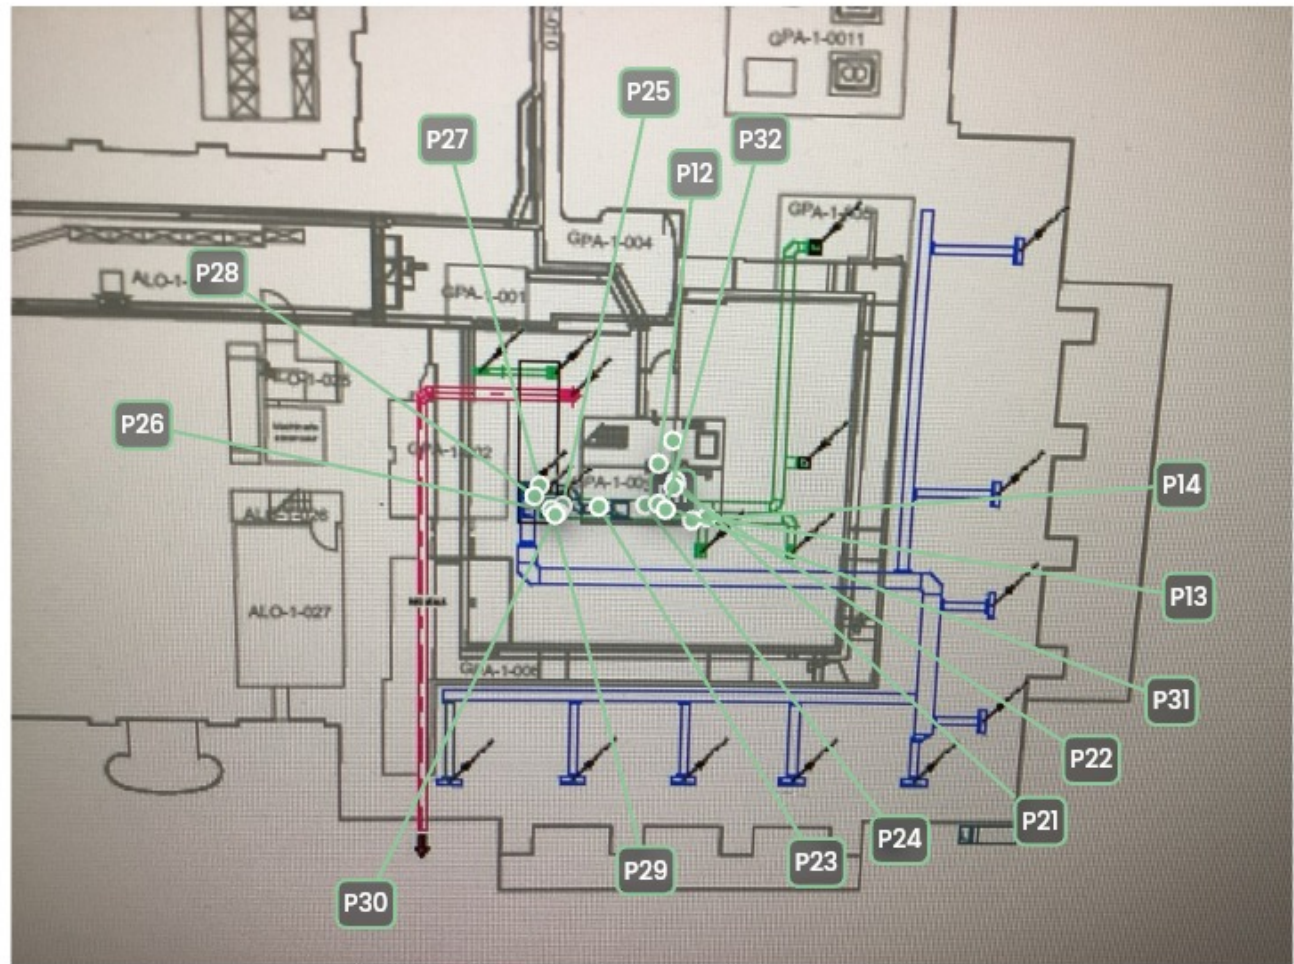

LEGENDE ● Prélèvement positif ● Prélèvement négatif ● Sondage ● Inaccessibilité ● Observation

LEGENDE ● Prélèvement positif


● Prélèvement négatif

 Sondage

 Inaccessibilité

● Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CHATEAU DE FONTAINEBLEAU - MUSEE DE L IMPERATRICE PLACE DU GENERAL DE GAULLE 77300 FONTAINEBLEAU	
Localisation	Date visite	Du 05/11/2025 au 06/11/2025
CTA- SSI	Auteur	Abdelhadi NOUADER
	N° dossier	28974514/S1/1
	Planche	12 / 16
	Indice	1
Inaccessibilité Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

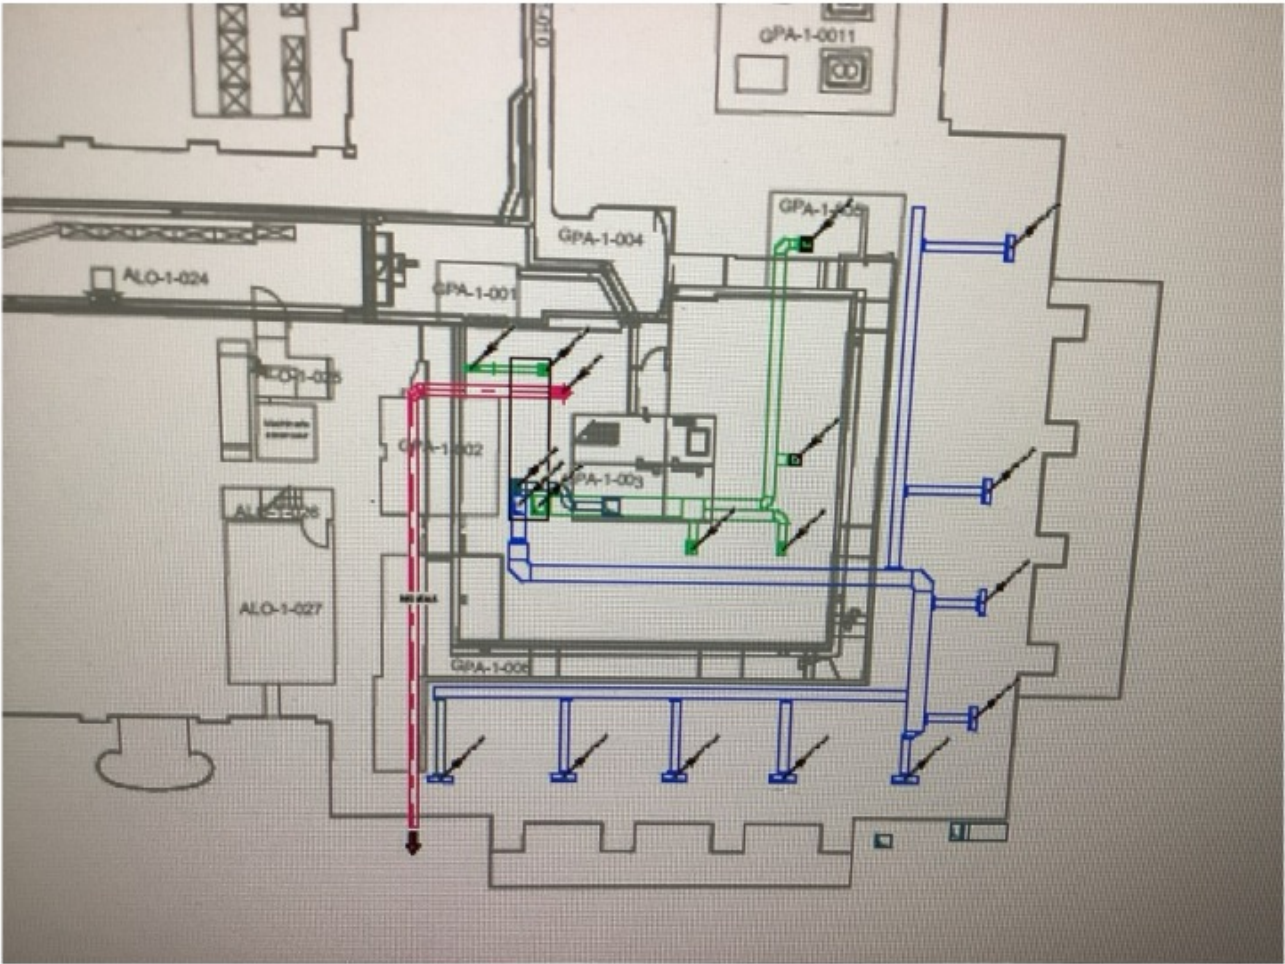


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CHATEAU DE FONTAINEBLEAU – MUSEE DE L IMPERATRICE PLACE DU GENERAL DE GAULLE 77300 FONTAINEBLEAU	
Localisation	Date visite	Du 05/11/2025 au 06/11/2025
RDC-Réseaux glacés	Auteur	Abdelhadi NOUADER
	N° dossier	28974514/S1/1
	Planche	13 / 16
	Indice	1


Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

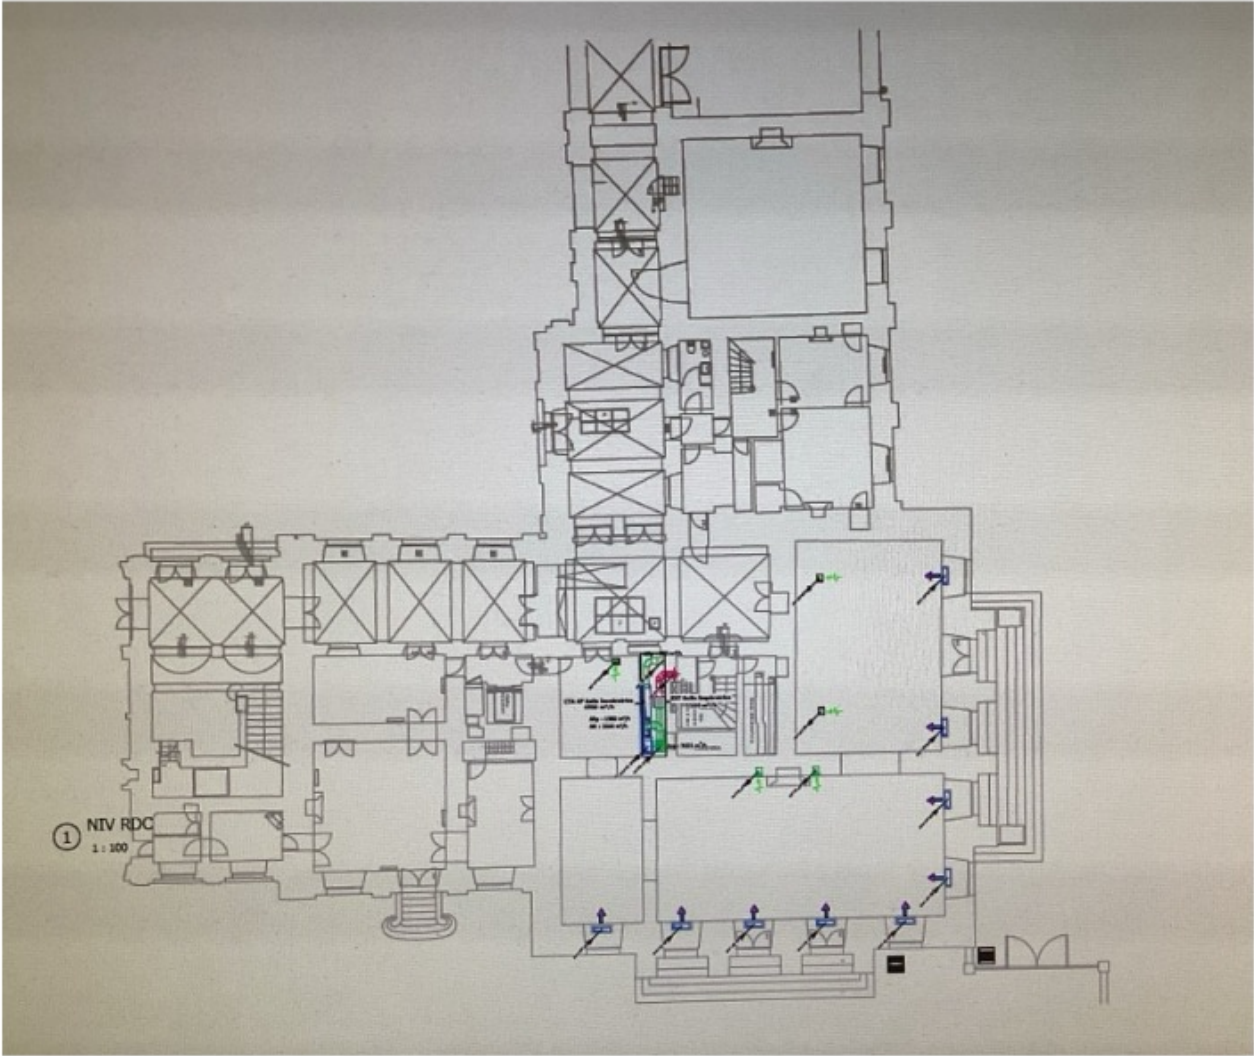


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CHATEAU DE FONTAINEBLEAU - MUSEE DE L IMPERATRICE PLACE DU GENERAL DE GAULLE 77300 FONTAINEBLEAU	
Localisation	Date visite	Du 05/11/2025 au 06/11/2025
RDC-Réseaux glacés	Auteur	Abdelhadi NOUADER
	N° dossier	28974514/S1/1
	Planche	14 / 16
	Indice	1
Vue utilisée : Prélèvement positif		
Matériaux et produits contenant de l'amiante : Calorifugeages (Liste A) — Peintures		

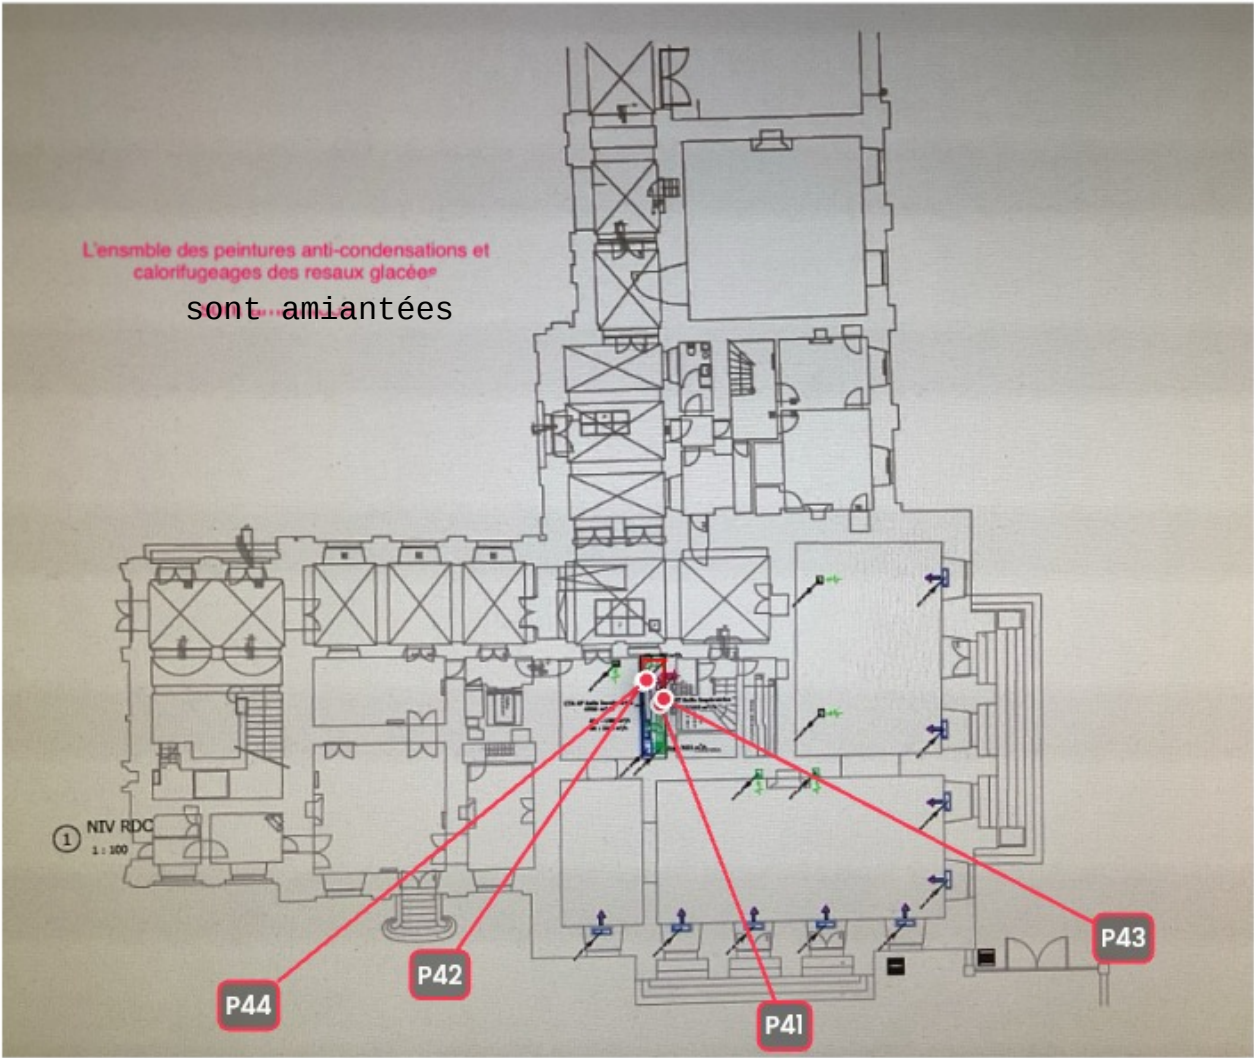


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	---

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CHATEAU DE FONTAINEBLEAU - MUSEE DE L IMPERATRICE PLACE DU GENERAL DE GAULLE 77300 FONTAINEBLEAU	
Localisation	Date visite	Du 05/11/2025 au 06/11/2025
RDC-Réseaux glacés	Auteur	Abdelhadi NOUADER
	N° dossier	28974514/S1/1
	Planche	15 / 16
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> Prélèvement négatif		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		

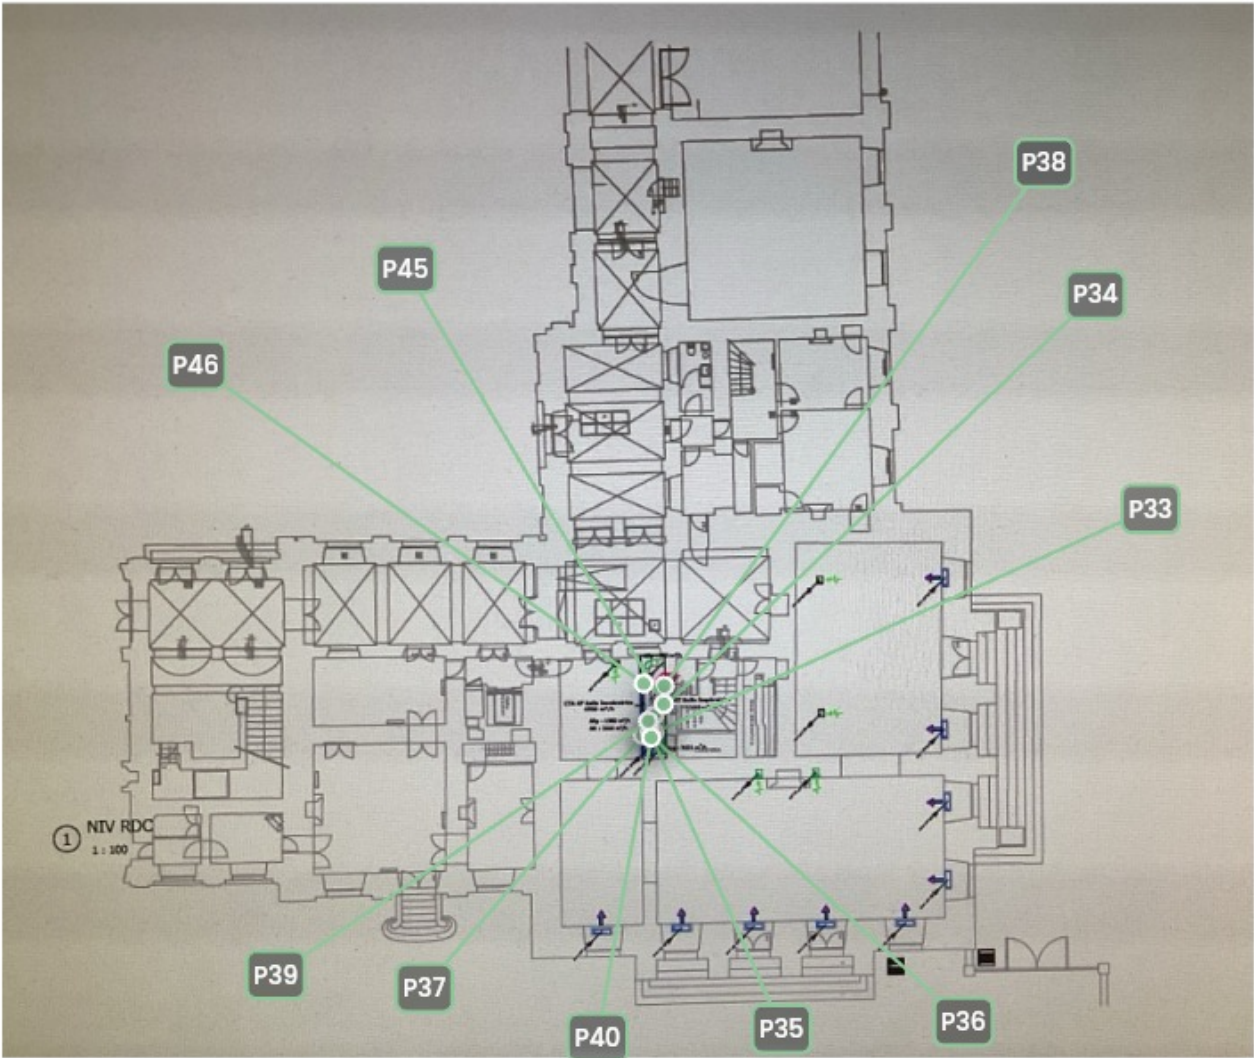

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CHATEAU DE FONTAINEBLEAU - MUSEE DE L IMPERATRICE PLACE DU GENERAL DE GAULLE 77300 FONTAINEBLEAU	
Localisation	Date visite	Du 05/11/2025 au 06/11/2025
RDC-Réseaux glacés	Auteur	Abdelhadi NOUADER
	N° dossier	28974514/S1/1
	Planche	16 / 16
	Indice	1
Inaccessibilité Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

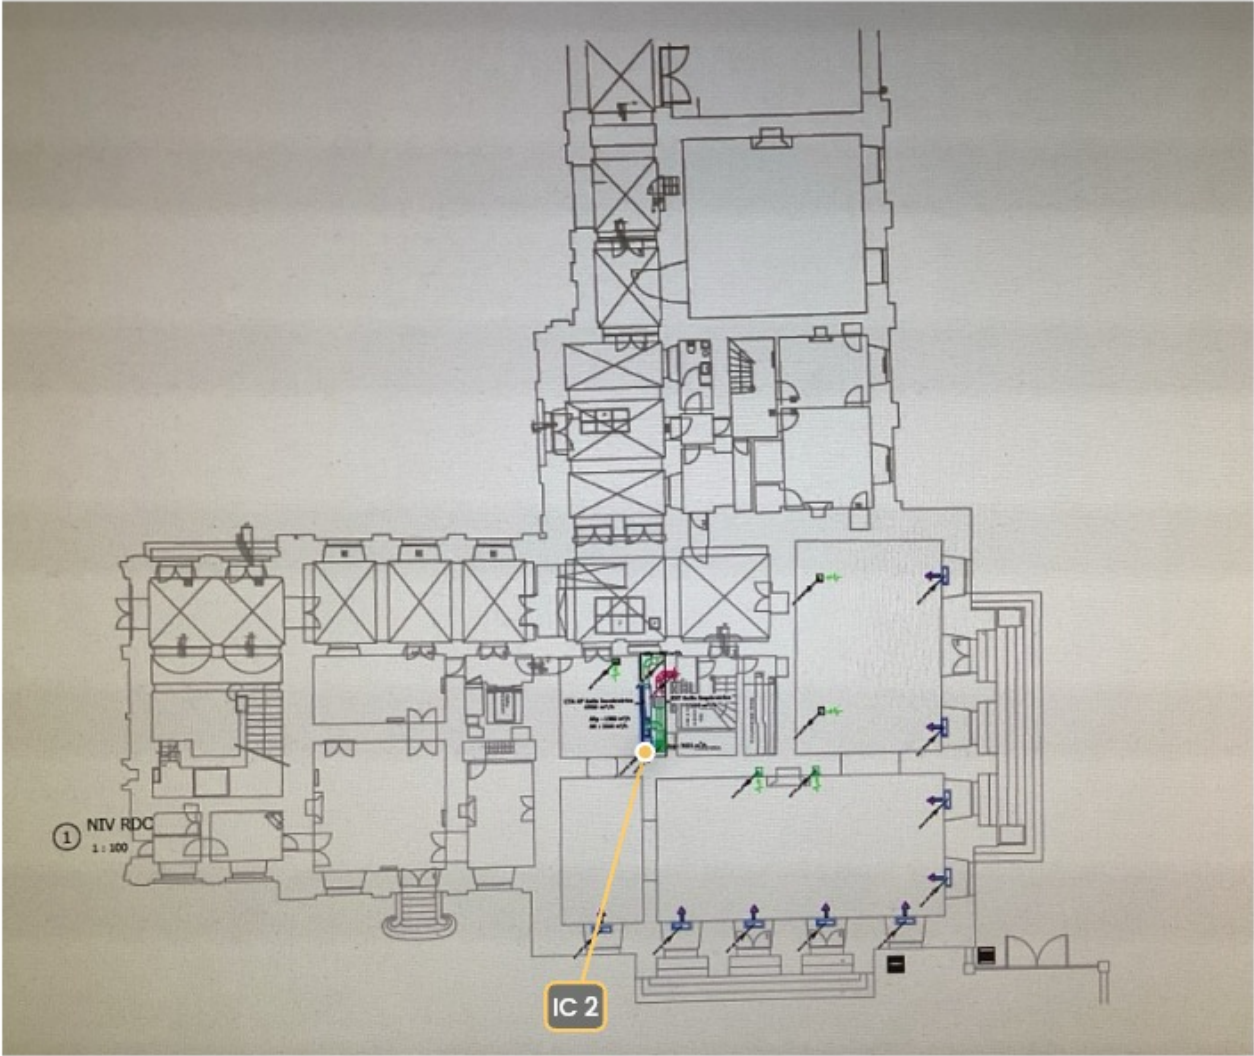

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

7.7. Rapport d'analyse du laboratoire

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Abdelhadi NOUADER
38 Avenue Lingenfeld
77200 TORCY

Notre référence : AR-25-LE-128726-01

Numéro de dossier : 25A039097

Référence de dossier : 1510797622/28974514/S1/1/1_28974514/1/1

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25A039097-001 - Référence *BV1DU0181 Réf. Prel : P1 Salle Impérial DCE CVC RDC/Gaines et coffres verticaux - (Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A039097-002 - Référence *BV1DU0182 Réf. Prel : P2 Salle Impérial DCE CVC RDC/Gaines et coffres verticaux - (Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A039097-003 - Référence *BV1DU0183 Réf. Prel : P3 Salle Impérial DCE CVC RDC/Revêtements de sol - (Ciment)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A039097-004 - Référence *BV1DU0184 Réf. Prel : P4 Salle Impérial DCE CVC RDC/Revêtements de sol - (Ciment)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A039097-005 - Référence *BV1DU0185 Réf. Prel : P5 Salle Impérial DCE CVC RDC/Conduits - (Silicone/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A039097-006 - Référence *BV1DU0186 Réf. Prel : P6 Salle Impérial DCE CVC RDC/Conduits - (Silicone/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A039097-007 - Référence *BV1DU0187 Réf. Prel : P7 Salle Impérial DCE CVC RDC/Gaines et coffres verticaux - (Plâtre, Peint/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A039097-008 - Référence *BV1DU0188 Réf. Prel : P8 Salle Impérial DCE CVC RDC/Gaines et coffres verticaux - (Plâtre, Peint/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A039097-009 - Référence *BV1DU0189 Réf. Prel : P9 Salle Impérial DCE CVC RDC/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A039097-010 - Référence *BV1DU0190 Réf. Prel : P10 Salle Impérial DCE CVC RDC/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A039097-011 - Référence *BV1DU0191 Réf. Prel : P11 CTA- SS1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A039097-012 - Référence *BV1DU0192 Réf. Prel : P12 CTA- SS1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A039097-013 - Référence *BV1DU0193 Réf. Prel : P13 CTA- SS1/Volets coupe-feu - (Plâtreux/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A039097-014 - Référence *BV1DU0194 Réf. Prel : P14 CTA- SS1/Volets coupe-feu - (Plâtreux/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A039097-015 - Référence *BV1DU0195 Réf. Prel : P15 CTA- SS1/Equipements - (Compact/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A039097-016 - Référence *BV1DU0196 Réf. Prel : P16 CTA- SS1/Equipements - (Compact/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A039097-017 - Référence *BV1DU0197 Réf. Prel : P17 CTA- SS1/Equipements - (Enduit/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A039097-018 - Référence *BV1DU0198 Réf. Prel : P18 CTA- SS1/Equipements - (Enduit/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 25A039097-019 - Référence *BV1DU0199 Réf. Prel : P19 CTA- SS1/Equipements - (Fibreux/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 25A039097-020 - Référence *BV1DU0200 Réf. Prel : P20 CTA- SS1/Equipements - (Fibreux/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 25A039097-021 - Référence *BV1DU0201 Réf. Prel : P21 CTA- SS1/Equipements - (Intumescent/Orange)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 25A039097-022 - Référence *BV1DU0202 Réf. Prel : P22 CTA- SS1/Equipements - (Intumescent/Orange)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 25A039097-023 - Référence *BV1DU0203 Réf. Prel : P23 CTA- SS1/Revêtements de sol - (Ciment/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 25A039097-024 - Référence *BV1DU0204 Réf. Prel : P24 CTA- SS1/Revêtements de sol - (Ciment/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 25A039097-025 - Référence *BV1DU0205 Réf. Prel : P25 CTA- SS1/Equipements - (Silicone/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 25A039097-026 - Référence *BV1DU0206 Réf. Prel : P26 CTA- SS1/Equipements - (Silicone/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 25A039097-027 - Référence *BV1DU0207 Réf. Prel : P27 CTA- SS1/Conduits - (Liant plâtre + toile/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 25A039097-028 - Référence *BV1DU0208 Réf. Prel : P28 CTA- SS1/Conduits - (Liant plâtre + toile/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 25A039097-029 - Référence *BV1DU0209 Réf. Prel : P29 CTA- SS1/Equipements - (Souple/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A039097-030 - Référence *BV1DU0210 Réf. Prel : P30 CTA- SS1/Equipements - (Souple/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A039097-031 - Référence *BV1DU0211 Réf. Prel : P31 CTA- SS1/Equipements - (Décoratif/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A039097-032 - Référence *BV1DU0212 Réf. Prel : P32 CTA- SS1/Equipements - (Décoratif/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A039097-033 - Référence *BV1DU0213 Réf. Prel : P33 RDC-Réseaux glacés/Revêtements de sol - (Ciment)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A039097-034 - Référence *BV1DU0214 Réf. Prel : P34 RDC-Réseaux glacés/Revêtements de sol - (Ciment)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A039097-035 - Référence *BV1DU0215 Réf. Prel : P35 RDC-Réseaux glacés/Equipements - (Caoutchouc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A039097-036 - Référence *BV1DU0216 Réf. Prel : P36 RDC-Réseaux glacés/Equipements - (Caoutchouc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A039097-037 - Référence *BV1DU0217 Réf. Prel : P37 RDC-Réseaux glacés/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A039097-038 - Référence *BV1DU0218 Réf. Prel : P38 RDC-Réseaux glacés/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A039097-039 - Référence *BV1DU0219 Réf. Prel : P39 RDC-Réseaux glacés/Equipements - (Intumescent/Rouge)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A039097-040 - Référence *BV1DU0220 Réf. Prel : P40 RDC-Réseaux glacés/Equipements - (Intumescent/Rouge)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A039097-041 - Référence *BV1DU0221 Réf. Prel : P41 RDC-Réseaux glacés/Conduits - (Polystyrène/Bleu)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A039097-042 - Référence *BV1DU0222 Réf. Prel : P42 RDC-Réseaux glacés/Conduits - (Polystyrène/Bleu)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A039097-043 - Référence *BV1DU0223 Réf. Prel : P43 RDC-Réseaux glacés/Equipements - (Anti-condensation/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A039097-044 - Référence *BV1DU0224 Réf. Prel : P44 RDC-Réseaux glacés/Equipements - (Anti-condensation/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A039097-045 - Référence *BV1DU0225 Réf. Prel : P45 RDC-Réseaux glacés/Equipements - (Anti-condensation/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A039097-046 - Référence *BV1DU0226 Réf. Prel : P46 RDC-Réseaux glacés/Equipements - (Anti-condensation/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A039097-047 - Référence *BV1DU0227 Réf. Prel : P47 SS1/Conduits - (Polystyrène/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A039097-048 - Référence *BV1DU0228 Réf. Prel : P48 SS1/Conduits - (Polystyrène/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A039097-049 - Référence *BV1DU0229 Réf. Prel : P49 SS1/Poutres - (Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A039097-050 - Référence *BV1DU0230 Réf. Prel : P50 SS1/Poutres - (Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A039097-051 - Référence *BV1DU0231 Réf. Prel : P51 SS1/Equipements - (Anti-condensation/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A039097-052 - Référence *BV1DU0232 Réf. Prel : P52 SS1/Equipements - (Anti-condensation/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A039097-053 - Référence *BV1DU0233 Réf. Prel : P53 SS1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Enduit/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A039097-054 - Référence *BV1DU0234 Réf. Prel : P54 SS1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Enduit/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A039097-055 - Référence *BV1DU0235 Réf. Prel : P55 SS1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Fibres-ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A039097-056 - Référence *BV1DU0236 Réf. Prel : P56 SS1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Fibres-ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT EST SAS

Laboratoire Analyses Saverne
20 rue du Kochersberg - CS 50047
67701 SAVERNE CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-056860-01 Date d'émission de rapport : 14/11/2025 5:02 Page 1/12
Référence laboratoire N° : 25RB035583 Référence de suivi du dossier N° : 25A039097
Reçu au laboratoire le : 11/11/2025 Date de réception : 10/11/2025
Date d'analyse : 13/11/2025
Référence dossier Client: 25A039097 - 1510797622/28974514/S1/1/1_28974514/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	25A039097-001 - BV1DU0181 Réf. Prel : P1 Salle Impérial DCE CVC RDC/Gaines et coffres verticaux - (Blanc)	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET /VT6S	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	25A039097-002 - BV1DU0182 Réf. Prel : P2 Salle Impérial DCE CVC RDC/Gaines et coffres verticaux - (Blanc)	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) en traces	MET /VT6S	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	25A039097-003 - BV1DU0183 Réf. Prel : P3 Salle Impérial DCE CVC RDC/Revêtements de sol - (Ciment/)	Matériau semi-dur de type ciment (fibreux) (gris)	MET /VT6S	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	25A039097-004 - BV1DU0184 Réf. Prel : P4 Salle Impérial DCE CVC RDC/Revêtements de sol - (Ciment/)	Matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET /VT6S	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	25A039097-005 - BV1DU0185 Réf. Prel : P5 Salle Impérial DCE CVC RDC/Conduits - (Silicone/Blanc)	Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET /VT6S	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-056860-01

Date d'émission de rapport : 14/11/2025 5:02

Page2/12

Référence laboratoire N° : 25RB035583

Référence de suivi du dossier N° : 25A039097

Reçu au laboratoire le : 11/11/2025

Date de réception : 10/11/2025

Date d'analyse : 13/11/2025

Référence dossier Client: 25A039097 - 1510797622/28974514/S1/1/1_28974514/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / B5DP	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
006	25A039097-006 - BV1DU0186 Réf. Prel : P6 Salle Impérial DCE CVC RDC/Conduits - (Silicone/Blanc)	Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET / R6EW	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / B5DP	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
007	25A039097-007 - BV1DU0187 Réf. Prel : P7 Salle Impérial DCE CVC RDC/Gaines et coffres verticaux - (Plâtre, Peint/Gris)	Matériau de type peinture (noir) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / VT6S	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	25A039097-008 - BV1DU0188 Réf. Prel : P8 Salle Impérial DCE CVC RDC/Gaines et coffres verticaux - (Plâtre, Peint/Gris)	Matériau de type peinture (noir) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / VT6S	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	25A039097-009 - BV1DU0189 Réf. Prel : P9 Salle Impérial DCE CVC RDC/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET / VT6S	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / B5DP	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
010	25A039097-010 - BV1DU0190 Réf. Prel : P10 Salle Impérial DCE CVC RDC/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET / VT6S	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-056860-01 Date d'émission de rapport : 14/11/2025 5:02 Page3/12
Référence laboratoire N° : 25RB035583 Référence de suivi du dossier N° : 25A039097
Reçu au laboratoire le : 11/11/2025 Date de réception : 10/11/2025
Date d'analyse : 13/11/2025
Référence dossier Client: 25A039097 - 1510797622/28974514/S1/1/1_28974514/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP /B5DP	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
011	25A039097-011 - BV1DU0191 Réf. Prel : P11 CTA- SS1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige) en traces	MET /VT6S	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	25A039097-012 - BV1DU0192 Réf. Prel : P12 CTA- SS1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau (pulvérulent) (beige)	MET /VT6S	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	25A039097-013 - BV1DU0193 Réf. Prel : P13 CTA- SS1/Volets coupe-feu - (Plâtreux/Blanc)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	MET /VT6S	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	25A039097-014 - BV1DU0194 Réf. Prel : P14 CTA- SS1/Volets coupe-feu - (Plâtreux/Blanc)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	MET /VT6S	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	25A039097-015 - BV1DU0195 Réf. Prel : P15 CTA- SS1/Equipements - (Compact/)	Matériau semi-dur de type joint (fibreux) (gris) ; matériau semi-dur (blanc)(i)	MOLP /B5DP	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type tresse de fibres (beige) ; matériau de type peinture (noir)(ii)	MOLP /B5DP	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-056860-01

Date d'émission de rapport : 14/11/2025 5:02

Page4/12

Référence laboratoire N° : 25RB035583

Référence de suivi du dossier N° : 25A039097

Reçu au laboratoire le : 11/11/2025

Date de réception : 10/11/2025

Date d'analyse : 13/11/2025

Référence dossier Client:25A039097 - 1510797622/28974514/S1/1/1_28974514/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016	25A039097-016 - BV1DU0196 Réf. Prel : P16 CTA- SS1/Equipements - (Compact/)	Matériau de type tresse de fibres (beige) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MOLP /B5DP	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau semi-dur de type joint (fibreuse) (gris) ; matériau de type peinture (gris)(i)	MOLP /B5DP	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
017 (1)	25A039097-017 - BV1DU0197 Réf. Prel : P17 CTA- SS1/Equipements - (Enduit/Blanc)	Matériau semi-dur de type joint (fibreuse) (gris) ; matériau de type peinture (gris)	MOLP /B5DP	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
018	25A039097-018 - BV1DU0198 Réf. Prel : P18 CTA- SS1/Equipements - (Enduit/Blanc)	Matériau semi-dur de type joint (fibreuse) (gris)	MOLP /B5DP	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
019 (2)	25A039097-019 - BV1DU0199 Réf. Prel : P19 CTA- SS1/Equipements - (Fibreuse/Blanc)	Matériau de type tresse de fibres (blanc) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MOLP /B5DP	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
020 (2)	25A039097-020 - BV1DU0200 Réf. Prel : P20 CTA- SS1/Equipements - (Fibreuse/Blanc)	Matériau de type tresse de fibres (blanc) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MOLP /B5DP	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
021	25A039097-021 - BV1DU0201 Réf. Prel : P21 CTA- SS1/Equipements - (Intumescent/Orange)	Matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur (marron)	MET /VT6S	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-056860-01

Date d'émission de rapport : 14/11/2025 5:02

Page5/12

Référence laboratoire N° : 25RB035583

Référence de suivi du dossier N° : 25A039097

Reçu au laboratoire le : 11/11/2025

Date de réception : 10/11/2025

Date d'analyse : 13/11/2025

Référence dossier Client:25A039097 - 1510797622/28974514/S1/1/1_28974514/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022	25A039097-022 - BV1DU0202 Réf. Prel : P22 CTA-SS1/Equipements - (Intumescent/Orange)	Matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur (marron)	MET / VT6S	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	25A039097-023 - BV1DU0203 Réf. Prel : P23 CTA-SS1/Revêtements de sol - (Ciment/)	Matériau semi-dur (granulaire) (beige)	MET / VT6S	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	25A039097-024 - BV1DU0204 Réf. Prel : P24 CTA-SS1/Revêtements de sol - (Ciment/)	Matériau semi-dur de type ciment (beige)	MET / VT6S	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	25A039097-025 - BV1DU0205 Réf. Prel : P25 CTA-SS1/Equipements - (Silicone/Gris)	Matériau souple (polymérisé) (gris)	MET / VT6S	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026	25A039097-026 - BV1DU0206 Réf. Prel : P26 CTA-SS1/Equipements - (Silicone/Gris)	Matériau souple (polymérisé) (gris)	MET / VT6S	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027	25A039097-027 - BV1DU0207 Réf. Prel : P27 CTA-SS1/Conduits - (Liant plâtre + toile/)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET / VT6S	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / B5DP	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-056860-01

Date d'émission de rapport : 14/11/2025 5:02

Page6/12

Référence laboratoire N° : 25RB035583

Référence de suivi du dossier N° : 25A039097

Reçu au laboratoire le : 11/11/2025

Date de réception : 10/11/2025

Date d'analyse : 13/11/2025

Référence dossier Client: 25A039097 - 1510797622/28974514/S1/1/1_28974514/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
028	25A039097-028 - BV1DU0208 Réf. Prel : P28 CTA-SS1/Conduits - (Liant plâtre + toile/)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET / VT6S	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / B5DP	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
029	25A039097-029 - BV1DU0209 Réf. Prel : P29 CTA-SS1/Equipements - (Souple/Noir)	Matériau de type mousse (noir) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MET / VT6S	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030	25A039097-030 - BV1DU0210 Réf. Prel : P30 CTA-SS1/Equipements - (Souple/Noir)	Matériau de type mousse (noir) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MET / R6EW	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	25A039097-031 - BV1DU0211 Réf. Prel : P31 CTA-SS1/Equipements - (Décoratif/Gris)	Matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET / R6EW	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032	25A039097-032 - BV1DU0212 Réf. Prel : P32 CTA-SS1/Equipements - (Décoratif/Gris)	Matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET / R6EW	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033	25A039097-033 - BV1DU0213 Réf. Prel : P33 RDC-Réseaux glacés/Revêtements de sol - (Ciment/)	Matériau dur (granulaire) (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET / R6EW	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-056860-01

Date d'émission de rapport : 14/11/2025 5:02

Page 7/12

Référence laboratoire N° : 25RB035583

Référence de suivi du dossier N° : 25A039097

Reçu au laboratoire le : 11/11/2025

Date de réception : 10/11/2025

Date d'analyse : 13/11/2025

Référence dossier Client: 25A039097 - 1510797622/28974514/S1/1/1_28974514/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
034	25A039097-034 - BV1DU0214 Réf. Prel : P34 RDC-Réseaux glacés/Revêtements de sol - (Ciment/)	Matériau dur (granulaire) (beige)	MET / R6EW	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035	25A039097-035 - BV1DU0215 Réf. Prel : P35 RDC-Réseaux glacés/Equipements - (Caoutchouc/)	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau souple (transparent)	MET / R6EW	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036	25A039097-036 - BV1DU0216 Réf. Prel : P36 RDC-Réseaux glacés/Equipements - (Caoutchouc/)	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau souple (transparent)	MET / R6EW	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037	25A039097-037 - BV1DU0217 Réf. Prel : P37 RDC-Réseaux glacés/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / R6EW	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038	25A039097-038 - BV1DU0218 Réf. Prel : P38 RDC-Réseaux glacés/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)	Matériau semi-dur (marron) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / S7VS	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039	25A039097-039 - BV1DU0219 Réf. Prel : P39 RDC-Réseaux glacés/Equipements - (Intumescent/Rouge)	Matériau de type système d'enduit peinture (rouge)	MET / R6EW	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-056860-01

Date d'émission de rapport : 14/11/2025 5:02

Page8/12

Référence laboratoire N° : 25RB035583

Référence de suivi du dossier N° : 25A039097

Reçu au laboratoire le : 11/11/2025

Date de réception : 10/11/2025

Date d'analyse : 13/11/2025

Référence dossier Client: 25A039097 - 1510797622/28974514/S1/1/1_28974514/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
040	25A039097-040 - BV1DU0220 Réf. Prel : P40 RDC-Réseaux glacés/Equipements - (Intumescent/Rouge)	Matériau de type système d'enduit peinture (rouge)	MET / R6EW	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041 (3)	25A039097-041 - BV1DU0221 Réf. Prel : P41 RDC-Réseaux glacés/Conduits - (Polystyrène/Bleu)	Matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau de type mousse (bleu) ; matériau semi-dur (fibreuse) (bitumineux) (noir)	MOLP / S7RM	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
042 (3)	25A039097-042 - BV1DU0222 Réf. Prel : P42 RDC-Réseaux glacés/Conduits - (Polystyrène/Bleu)	Matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau de type mousse (bleu) ; matériau (marron) en traces ; matériau semi-dur (fibreuse) (bitumineux) (noir)	MOLP / S7RM	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
043 (3)	25A039097-043 - BV1DU0223 Réf. Prel : P43 RDC-Réseaux glacés/Equipements - (Anti-condensation/Noir)	Matériau semi-dur (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau de type mousse (bleu)	MOLP / S7RM	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
044 (3)	25A039097-044 - BV1DU0224 Réf. Prel : P44 RDC-Réseaux glacés/Equipements - (Anti-condensation/Noir)	Matériau semi-dur (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau (beige) ; matériau de type mousse (bleu)	MOLP / S7RM	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-056860-01

Date d'émission de rapport : 14/11/2025 5:02

Page9/12

Référence laboratoire N° : 25RB035583

Référence de suivi du dossier N° : 25A039097

Reçu au laboratoire le : 11/11/2025

Date de réception : 10/11/2025

Date d'analyse : 13/11/2025

Référence dossier Client:25A039097 - 1510797622/28974514/S1/1/1_28974514/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
045	25A039097-045 - BV1DU0225 Réf. Prel : P45 RDC-Réseaux glacés/Equipements - (Anti-condensation/Noir)	Matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MET / PUU9	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / S7RM	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
046	25A039097-046 - BV1DU0226 Réf. Prel : P46 RDC-Réseaux glacés/Equipements - (Anti-condensation/Noir)	Matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MET / R6EW	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / S7RM	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
047 (3)	25A039097-047 - BV1DU0227 Réf. Prel : P47 SS1/Conduits - (Polystyrène/Noir)	Matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau de type mousse (bleu) ; matériau semi-dur (fibreuse) (bitumineux) (noir)	MOLP / S7RM	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
048	25A039097-048 - BV1DU0228 Réf. Prel : P48 SS1/Conduits - (Polystyrène/Noir)	Matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau de type mousse (bleu) (clair)	MET / PUU9	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
049	25A039097-049 - BV1DU0229 Réf. Prel : P49 SS1/Poutres - (Blanc)	Matériau semi-dur (gris) en traces ; matériau friable fibreux de type floccage (blanc)	MET / R6EW	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
050	25A039097-050 - BV1DU0230 Réf. Prel : P50 SS1/Poutres - (Blanc)					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-056860-01

Date d'émission de rapport : 14/11/2025 5:02

Page 10/12

Référence laboratoire N° : 25RB035583

Référence de suivi du dossier N° : 25A039097

Reçu au laboratoire le : 11/11/2025

Date de réception : 10/11/2025

Date d'analyse : 13/11/2025

Référence dossier Client: 25A039097 - 1510797622/28974514/S1/1/1_28974514/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur (beige) en traces ; matériau friable fibreux de type flocage (blanc)	MET / VT6S	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
051 (3)	25A039097-051 - BV1DU0231 Réf. Prel : P51 SS1/Equipements - (Anti-condensation/Noir)	Matériau semi-dur (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau de type mousse (bleu)	MOLP / S7RM	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
052 (3)	25A039097-052 - BV1DU0232 Réf. Prel : P52 SS1/Equipements - (Anti-condensation/Noir)	Matériau (marron) en traces ; matériau semi-dur (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau de type mousse (bleu)	MOLP / S7RM	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
053	25A039097-053 - BV1DU0233 Réf. Prel : P53 SS1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Enduit/Blanc)	Matériau dur (granulaire) (blanc)	MET / R6EW	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
054	25A039097-054 - BV1DU0234 Réf. Prel : P54 SS1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Enduit/Blanc)	Matériau dur (granulaire) (blanc)	MET / R6EW	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-056860-01

Date d'émission de rapport : 14/11/2025 5:02

Page 11/12

Référence laboratoire N° : 25RB035583

Référence de suivi du dossier N° : 25A039097

Reçu au laboratoire le : 11/11/2025

Date de réception : 10/11/2025

Date d'analyse : 13/11/2025

Référence dossier Client: 25A039097 - 1510797622/28974514/S1/1/1_28974514/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
055	25A039097-055 - BV1DU0235 Réf. Prel : P55 SS1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Fibres-ciment/Gris)	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP /S7RM	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
056	25A039097-056 - BV1DU0236 Réf. Prel : P56 SS1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Fibres-ciment/Gris)	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP /S7RM	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau semi-dur de type joint (fibreux) (gris). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (2) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau de type tresse de fibres (blanc). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (3) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau semi-dur (fibreux) (bitumineux) (noir). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Observation(s) couche(s)

- (i) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau semi-dur de type joint (fibreux) (gris). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (ii) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau de type tresse de fibres (beige). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP : Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2, P-MO-SOP7718 Ed. 1.1/15.03.2022.

MET : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à pa de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, P-ME-SOP7663 Ed.1.2/08.05.2023.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-056860-01

Référence laboratoire N° : 25RB035583

Reçu au laboratoire le : 11/11/2025

Date d'analyse : 13/11/2025

Référence dossier Client:25A039097 - 1510797622/28974514/S1/1/1_28974514/1/1

Date d'émission de rapport : 14/11/2025 5:02

Référence de suivi du dossier N° : 25A039097

Date de réception :10/11/2025

Page12/12

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur <https://www.renar.ro/>

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Validé et approuvé par :



Vicentiu Stoica
Team Leader CRO007