



Dossier de diagnostics techniques

Pré-rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux



Référence AMITRAV-E6032229-2401-V1 16 avril 2025

Bien	Bureaux hébergeant moins de 300 personnes
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS
Propriétaire	CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE LOIRET 9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS
Demandeur	CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE LOIRET 9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire **réaliser des investigations approfondies ou mettre en oeuvre des moyens d'accès spécifiques.**

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, **il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

Visité le 16/01/2025, 18/01/2025, 27/03/2025 par KORAY DOGAN

Ce rapport original ne peut être reproduit sans notre autorisation et ne peut être utilisé de façon partielle.
Il est rappelé l'obligation faite au propriétaire de l'immeuble concerné par la mission de repérage, de conservation et de transmission de ce rapport conformément aux exigences de l'article 11 de l'arrêté du 16 juillet 2019.



Sommaire

Sommaire	2
Pré-rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux	3
A. Informations générales	3
B. Cachet du diagnostiqueur	4
C. Programme de travaux	4
D. Programme de repérage	4
E. Conclusion(s)	6
F. Conditions de réalisation du repérage	18
G. Rapports précédents	19
H. Résultats détaillés du repérage	19
I. Déroulement du repérage	271
J. Éléments d'information	271
Annexe 1. Fiches d'identification et de cotation	273
Annexe 2. Croquis	636
Annexe 3. PV d'analyses	687
Annexe 4. Recommandations générales de sécurité	937
Annexe 5. Certificat de qualification	939
Annexe 6. Attestations d'assurance et sur l'honneur	940

Pré-rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Annule et remplace le rapport précédent (AMITRAV-E6032229-2401)

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en oeuvre des moyens d'accès spécifiques
Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Article R.4412-97 du code du travail modifié par le décret n°2017-899 du 9 mai 2017; Arrêté du 23 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis; Norme NF X 46-020 d'août 2017

A Informations générales

A.1 Désignation du bâtiment

Type de bien	Bureaux hébergeant moins de 300 personnes
Nom	CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE LOIRET
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS
Propriété de	CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE LOIRET 9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS

A.2 Désignation du donneur d'ordre

Nom	CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE LOIRET
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS
Qualité	

A.3 Exécution de la mission

Rapport n°	AMITRAV-E6032229-2401-V1
Repérage réalisé le	16/01/2025, 18/01/2025, 27/03/2025
Par	KORAY DOGAN
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par	DEKRA CERTIFICATION Centre d'Affaires La Boursidière Rue de la Boursidière – Porte I - 92350 LE PLESSIS ROBINSON
Numéro de certification de validation	DTI3798
Date d'obtention	31 mai 2021
Date d'émission du rapport	16 avril 2025
Accompagnateur	Mr LECONTE
Laboratoire d'analyses	DEKRA PRELEVEMENTS & ANALYSES IDF/NORD
Numéro d'accréditation du laboratoire	1-6696
Adresse du laboratoire	Bâtiment IRIS 12 avenue du Québec 91140 VILLEBON SUR YVETTE
Organisme d'assurance professionnelle	SMA BTP – 8 rue Louis Armand CS 71201 - 75738 PARIS CEDEX 15
Numéro de contrat d'assurance et date de validité	H98143W 7352000/2 148140 du 01/01/2025 au 31/12/2025

A.4 Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre

REPARATION DES FENETRES

B Cachet du diagnostiqueur**Signature et Cachet de l'entreprise**

DEKRA Industrial SAS
SAS au capital de 10 000 000 € - RCS 433 250 834
Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
Tél. 02 47 05 81 82 - Fax 02 47 05 40 49

Date d'établissement du rapport :

Fait à TOURS le 16/04/2025

Nom du diagnostiqueur : KORAY DOGAN

C Programme de travaux**C.1 Programme de travaux du donneur d'ordre**

Reprise de l'isolation des planchers hauts TT (R=6,95 m2 .K/W) Reprise de l'isolation des planchers hauts du bâtiment A et du bâtiment D (R=7.5 m2 .K/W) Isolation de tous les planchers bas donnant un volume non chauffé ou l'extérieur (R=4 m2 .K/W) Reprises de l'isolation des façades isolé par l'extérieur (R=5,0 m2 .K/W) Isolation des murs par l'intérieur du bâtiment D et des murs enterrés et des murs donnant sur LNC (R=5,0 m2.K/W) Ajout d'un complément d'isolation des murs du bâtiment A par l'extérieur (R=5,0 m2 .K/W) Remplacement des ouvrants par des menuiseries Aluminium (U—I , 2 W/m2 .K Réaménagement intérieur global (OPTION)

C.2 Programme et périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage**Locaux et parties d'immeubles concernés ou impactés**

Ensemble du bâtiment Wc, sanitaires et gaines non concernés par les travaux. Les zones non concernées figurent sur les plans d'ensemble par niveau.

Liste des ouvrages et parties d'ouvrages à inspecter

Curage complet sans sondage destructif. Les sols et les pièces rénovés ne sont pas concernés par les travaux. Rdc haut uniquement menuiseries

D Programme de repérage

La mission porte sur le repérage des éléments figurant dans la liste non exhaustive de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, figurant intégralement dans les tableaux A1 de la norme NF X 46-020 - août 2017 reportés ci-après :

Composant de la construction	Partie du composant à vérifier ou à sonder
1. Toiture, terrasse et étanchéité	
Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment y compris les panneaux type « sous tuile », plaques en matériau bitumeux.
Ardoises	Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment.
Bardeaux bitumé (type « Shingle »)	
Éléments de sous-toiture	Pare-vapeur, pare-pluie et autres panneaux structurels, isolants sous toiture, flocage.
Complexe d'étanchéité pour toiture (y compris toiture-terrasse) pouvant être constitué d'une ou plusieurs couches	Bandes bitumeuses notamment renfort de cuvelage, produits d'accrochage et colles, isolants, complexe asphalté.
Éléments ponctuels	Conduits de cheminée, conduits de ventilation... Tout élément complémentaire à la toiture y compris les chéneaux, conduits de ventilation, conduits eaux pluviales.
2. Parois verticales extérieures	
Panneaux-sandwichs	Plaques, joints d'assemblage, joints d'étanchéité, tresses, mastics.
Bardages	Plaques et « bacs » en fibres-ciment, ardoises composites ou fibres-ciment.
Bardages métalliques à simple ou double peau	Revêtement intérieur, peinture.
Isolants sous bardage	Flocage, carton.
Mur et cloisons « en dur »	Enduits projetés, revêtement plastique épais, lissés ou talochés. Colle de carrelage, étanchéité extérieures des fondations, appui de fenêtre.

3. Parois verticales intérieures	
Murs et cloisons « en dur »	Flocages, joints (de dilatation, d'assemblage). Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (notamment ceux ayant une fonction coupe-feu dans les IGH/ERP).
Poteaux (périphériques et intérieurs)	Flocages, joints (de dilatation, d'assemblage, de liaison avec la poutraison) Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (notamment ceux ayant une fonction coupe-feu dans les IGH/ERP) Entourage de poteaux (carton, fibres-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu.
Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons, isolant intérieur, jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (notamment IGH et ERP) : tresse, carton, fibres-ciment
Gaines et coffres verticaux (vérification des intérieurs et des extérieurs)	Flocage, panneaux, jonction entre panneaux. Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (notamment ceux ayant une fonction coupe-feu dans les IGH/ERP).
Portes coupe-feu, portes pare-flamme	Vantaux et joints (sur battants et dormant y compris oculus,...).
Revêtement de murs, de poteaux, de cloisons légères ou préfabriquées, de gaines, de coffres et des portes coupe-feu et pare flamme	Sous-couches des tissus muraux, revêtements durs (plaques revêtues d'amiante-ciment, fibres-ciment), colle des carrelages, peintures (intumescentes, bitumeuses, décoratives).
4. Plafonds et faux plafonds	
Plafonds	Flocages Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (notamment ceux ayant une fonction coupe-feu dans les IGH/ERP) Panneaux collés, vissés Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite), cales de ferrailage.
Poutres et charpentes (périphériques et intérieures)	Flocages Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (notamment ceux ayant une fonction coupe-feu dans les IGH/ERP) Joints (de dilatation, d'assemblage, de liaison), plaques de ripage, entourage de poutres (carton, fibres-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu, peintures (intumescentes, bitumeuses, décoratives).
Interfaces entre structures	Rebouchage de trémies, jonctions avec la façade, calfeutrements, joints de dilatation.
Gaines et coffres horizontaux	Flocages Panneaux, jonction entre panneaux Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (notamment ceux ayant une fonction coupe-feu dans les IGH/ERP).
Faux plafonds	Panneaux et plaques, jonction entre faux plafond et structure, joints entre panneaux ou plaques Pare-vapeur (celui du complexe isolant placé au-dessus du panneau de faux plafond) Isolant de faux plafond (celui déroulé ou posé dans le plenum au-dessus du panneau de faux plafond) Cantonnements (ceux constitués dans le plenum en jonction entre les cloisons ou mur et le plancher haut supérieur).
Suspentes et contrevents	Flocage, protections en plâtre, peintures intumescentes.
5. Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sol y compris revêtements de sols sportifs	Dalles plastiques, dalles moquettes avec entre-couche noire, lés en matériau plastique et/ou moquette avec sous-couche, nez de marche, colles.
Planchers	Etanchéité de cuvelages, coffrage perdu, chape maigre (base ciment), ragréage, rebouchage autour de conduits (principalement IGH et ERP).
6. Conduits, canalisations et accessoires intérieurs et extérieurs	
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, autres fluides) Conduits de vapeur, fumée, échappement	Calorifugeage, rubans adhésifs, enveloppe de calorifuge, conduit, joints entre éléments Mastics, tresses, manchons.
Câbles électriques	Câbles électriques (isolant souvent de couleur orange) d'alimentation de secours.

Clapets/ volets coupe-feu	Clapet, volet, rebouchage, ossature., étanchéité coupe-feu en traversée cloison ou plancher.
Vide-ordures	Conduit, joint d'étanchéité des trappes.
7. Ascenseurs et monte-charges	
Portes intérieures et extérieures de l'ascenseur et portes palières de l'étage	Portes et cloisons palières.
Machinerie	Frein.
Trémie, machinerie	Calfeutrement entre mur/plancher (Joint, Bourre), trappe.
8. Equipements divers et accessoires	
Chaudières, tuyauteries, étuves, groupes électrogènes, convecteurs et radiateurs, aérothermes	Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peintures anti-condensation, plaques isolantes (internes et externes), tissus, revêtements de câbles métalliques.
9. Installations industrielles	
Equipements et éléments spécifiques à vérifier en fonction du process industriel (fours, étuves, tuyauteries, racks)	Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peintures anti-condensation, plaques isolantes, tissus.
10. Voies et Réseaux divers	
Conduits	Fibres-ciment.
Revêtement routier	Bitume couche et sous-couche.

E Conclusion(s)

 **L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques.**



 **L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques.**

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Élément	Matériaux ou produits	Critère de décision	Photo	Estimation quantité
Rdc Bas / Zone 5 > Archives DRSM	Plaques fibres-ciment au plafond	Panneaux (fibre-ciment...)	Résultat d'analyse		7 m²
Sous-sol / Zone 2 > Archives Histoire	Sol	Colles et joints de carrelage	Résultat d'analyse		10 m²

Sous-sol / Zone 2 > Archives Histoire	Plinthe	Colle de plinthe 11 ml	Résultat d'analyse		
4ème étage / Zone 3 > Attaché de direction	Sol	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse		8 m²
4ème étage / Zone 3 > Attaché de direction 2	Sol	Colles non bitumineuses jaune et noir	Résultat d'analyse		8 m²
Rdc Bas / Zone 4 > B. CSE	Sol	Colles bitumineuses	Résultat d'analyse		13 m²
Rdc Bas / Zone 4 > B. CSE	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		13 m²
4ème étage / Zone 1 > Bureau 1	Sol	Colles bitumineuses	Résultat d'analyse		10 m²
4ème étage / Zone 1 > Bureau 1	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		10 m²
3ème étage / Zone 2 > Bureau 1	Sol (dernière couche)	Colles bitumineuses	Résultat d'analyse		9 m²
3ème étage / Zone 2 > Bureau 1	Sol (dernière couche)	Dalles de sol	Résultat d'analyse		9 m²
4ème étage / Zone 1 > Bureau 2	Sol	Colles bitumineuses	Résultat d'analyse		7 m²
4ème étage / Zone 1 > Bureau 2	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		7 m²
3ème étage / Zone 2 > Bureau 2	Sol (dernière couche)	Colles bitumineuses	Résultat d'analyse		9 m²
3ème étage / Zone 2 > Bureau 2	Sol (dernière couche)	Dalles de sol	Résultat d'analyse		9 m²
4ème étage / Zone 1 > Bureau 3	Sol	Colles bitumineuses	Résultat d'analyse		7 m²
4ème étage / Zone 1 > Bureau 3	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		7 m²
3ème étage / Zone 2 > Bureau 3	Sol (dernière couche)	Colles bitumineuses	Résultat d'analyse		10 m²
3ème étage / Zone 2 > Bureau 3	Sol (dernière couche)	Dalles de sol	Résultat d'analyse		10 m²
3ème étage / Zone 2 > Bureau 4	Sol (dernière couche)	Colles bitumineuses	Résultat d'analyse		7 m²
3ème étage / Zone 2 > Bureau 4	Sol (dernière couche)	Dalles de sol	Résultat d'analyse		7 m²
3ème étage / Zone 1 > Chargé de mission	Sol	Colles bitumineuses noir	Résultat d'analyse		10 m²
3ème étage / Zone 1 > Chargé de mission	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		10 m²

Rdc Bas / Zone 2 > Chauffage	Conduit fibres-ciment	Conduits en fibre-ciment	Résultat d'analyse		5 ml
4ème étage / Zone 2 > Communication	Sol	Colles bitumineuses	Résultat d'analyse		14 m²
4ème étage / Zone 2 > Communication	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		14 m²
3ème étage / Zone 3 > Comptabilité	Sol	Colles bitumineuses	Résultat d'analyse		48 m²
3ème étage / Zone 3 > Comptabilité	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		48 m²
3ème étage / Zone 3 > Contrôle 1	Sol	Colles bitumineuses	Résultat d'analyse		45 m²
3ème étage / Zone 3 > Contrôle 1	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		45 m²
4ème étage / Zone 2 > Contrôle de gestion	Sol	Colles bitumineuses	Résultat d'analyse		19 m²
4ème étage / Zone 2 > Contrôle de gestion	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		19 m²
3ème étage / Zone 1 > DAM	Sol	Colles bitumineuses noir	Résultat d'analyse		15 m²
3ème étage / Zone 1 > DAM	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		15 m²
4ème étage / Zone 2 > DCGDR	Sol	Colles bitumineuses	Résultat d'analyse		26 m²
4ème étage / Zone 2 > DCGDR	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		26 m²
3ème étage / Zone 1 > DNS	Sol	Colles bitumineuses noir	Résultat d'analyse		10 m²
3ème étage / Zone 1 > DNS	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		10 m²
4ème étage / Zone 1 > Dgt 1	Sol	Colles bitumineuses	Résultat d'analyse		6 m²
4ème étage / Zone 1 > Dgt 1	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		6 m²
3ème étage / Zone 1 > Dgt 1	Sol	Colles bitumineuses	Résultat d'analyse		24 m²
3ème étage / Zone 1 > Dgt 1	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		24 m²

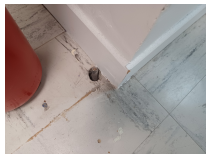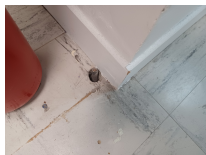1er étage / Zone 1 > Dgt 1	Sol	Colles bitumineuses	Résultat d'analyse		20 m²
1er étage / Zone 1 > Dgt 1	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		20 m²
4ème étage / Zone 1 > Dgt 2	Sol	Colles bitumineuses	Résultat d'analyse		18 m²
4ème étage / Zone 1 > Dgt 2	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		18 m²
3ème étage / Zone 2 > Dgt 2	Sol	Colles bitumineuses	Résultat d'analyse		60 m²
3ème étage / Zone 2 > Dgt 2	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		60 m²
1er étage / Zone 2 > Dgt 2	Sol (2ème couche)	Colles bitumineuses	Résultat d'analyse		12 m²
1er étage / Zone 2 > Dgt 2	Sol (2ème couche)	Dalles de sol	Résultat d'analyse		12 m²
4ème étage / Zone 2 > Dgt 3	Sol	Colles bitumineuses	Résultat d'analyse		60 m²
4ème étage / Zone 2 > Dgt 3	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		60 m²
3ème étage / Zone 3 > Dgt 3	Sol	Colles bitumineuses	Résultat d'analyse		45 m²
3ème étage / Zone 3 > Dgt 3	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		45 m²
4ème étage / Zone 3 > Dgt 4	Sol	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse		45 m²
3ème étage / Zone 3 > Dgt 4	Sol	Colles bitumineuses	Résultat d'analyse		6 m²
3ème étage / Zone 3 > Dgt 4	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		6 m²
4ème étage / Zone 3 > Dgt 5	Sol	Colles bitumineuses	Résultat d'analyse		7 m²
4ème étage / Zone 3 > Dgt 5	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		7 m²
Rdc Bas / Zone 4 > Dgt CSE	Sol	Colles bitumineuses	Résultat d'analyse		
Rdc Bas / Zone 4 > Dgt CSE	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		10 m²

Rdc Bas / Zone 4 > Dgt CSE	Sol	Colles bitumineuses	Résultat d'analyse		10 m ²
Rdc Bas / Zone 4 > Dgt CSE	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		10 m ²
Rdc Bas / Zone 2 > Dgt Imprimerie	Plaque fibres-ciment plafond	Panneaux (fibre-ciment...)	Résultat d'analyse		0.5 m ²
5ème étage > Dgt conseil	Sol	Colles bitumineuses	Résultat d'analyse		6 m ²
5ème étage > Dgt conseil	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		6 m ²
4ème étage / Zone 3 > Directrice Adjointe 1	Sol	Colles non bitumineuses jaune et noir	Résultat d'analyse		11 m ²
4ème étage / Zone 3 > Directrice Adjointe 2	Sol	Colles non bitumineuses jaune et noir	Résultat d'analyse		11 m ²
4ème étage / Zone 3 > Directrice Comptable Financier	Sol	Colles non bitumineuses jaune et noir	Résultat d'analyse		11 m ²
4ème étage / Zone 3 > Directrice Générale	Sol	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse		20 m ²
5ème étage > Dégagement	Sol	Colles bitumineuses	Résultat d'analyse		38 m ²
5ème étage > Dégagement	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		38 m ²
5ème étage > Dégagement	Sol Placard	Colles bitumineuses	Résultat d'analyse		1 m ²
5ème étage > Dégagement	Sol Placard	Dalles de sol	Résultat d'analyse		1 m ²
5ème étage > Escalier 1	Palier intermédiaire et marches	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse		10 m ²
5ème étage > Escalier 1	Sol dalle de sol	Colles bitumineuses	Résultat d'analyse		4 m ²
5ème étage > Escalier 1	Sol dalle de sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		4 m ²
4ème étage / Zone 2 > Escalier 1	Sol dalle de sol	Colles bitumineuses	Résultat d'analyse		4 m ²
4ème étage / Zone 2 > Escalier 1	Sol dalle de sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		4 m ²
4ème étage / Zone 2 > Escalier 1	Palier intermédiaire et marches	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse		10 m ²
3ème étage / Zone 2 > Escalier 1	Sol dalle de sol	Colles bitumineuses	Résultat d'analyse		4 m ²
3ème étage / Zone 2 > Escalier 1	Sol dalle de sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		4 m ²
3ème étage / Zone 2 > Escalier 1	Palier intermédiaire et marches	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse		10 m ²

2ème étage / Zone 2 > Escalier 1	Sol dalle de sol	Colles bitumineuses	Résultat d'analyse		4 m²
2ème étage / Zone 2 > Escalier 1	Sol dalle de sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		4 m²
1er étage / Zone 2 > Escalier 1	Sol (2ème couche)	Colles bitumineuses	Résultat d'analyse		4 m²
1er étage / Zone 2 > Escalier 1	Sol (2ème couche)	Dalles de sol	Résultat d'analyse		4 m²
1er étage / Zone 2 > Escalier 2	Sol dalle de sol	Colles bitumineuses	Résultat d'analyse		4 m²
1er étage / Zone 2 > Escalier 2	Sol dalle de sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		4 m²
Rdc Haut / Zone 2 > Escalier 2	Sol dalle de sol	Colles bitumineuses	Résultat d'analyse		4 m²
Rdc Haut / Zone 2 > Escalier 2	Sol dalle de sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		4 m²
3ème étage / Zone 3 > Fondée de pouvoir	Sol	Colles bitumineuses	Résultat d'analyse		8 m²
3ème étage / Zone 3 > Fondée de pouvoir	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		8 m²
1er étage / Zone 1 > Formation 1	Sol	Colles bitumineuses noir	Résultat d'analyse		22 m²
1er étage / Zone 1 > Formation 1	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		22 m²
1er étage / Zone 1 > Formation 2	Sol	Colles bitumineuses noir	Résultat d'analyse		12 m²
1er étage / Zone 1 > Formation 2	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		12 m²
3ème étage / Zone 2 > Fraudes	Sol	Colles bitumineuses	Résultat d'analyse		23 m²
3ème étage / Zone 2 > Fraudes	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		23 m²
1er étage / Zone 2 > GDA	Sol	Colles bitumineuses	Résultat d'analyse		46 m²
1er étage / Zone 2 > GDA	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		46 m²
4ème étage / Zone 1 > Gestion Emploi et Compétences	Sol	Colles bitumineuses	Résultat d'analyse		21 m²
4ème étage / Zone 1 > Gestion Emploi et Compétences	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		21 m²
Rdc Bas / Zone 4 > Imprimerie Repro	Sol	Colles bitumineuses	Résultat d'analyse		24 m²
Rdc Bas / Zone 4 > Imprimerie Repro	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		24 m²

3ème étage / Zone 1 > Infirmerie	Sol	Colles bitumineuses noir	Résultat d'analyse		10 m²
3ème étage / Zone 1 > Infirmerie	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		10 m²
5ème étage > Jardin des plantes	Sol	Colles bitumineuses	Résultat d'analyse		10 m²
5ème étage > Jardin des plantes	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		10 m²
3ème étage / Zone 2 > Juridique	Sol	Colles bitumineuses	Résultat d'analyse		43 m²
3ème étage / Zone 2 > Juridique	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		43 m²
5ème étage > Local 1	Sol	Colles bitumineuses noir	Résultat d'analyse		6 m²
5ème étage > Local 1	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		6 m²
5ème étage > Local 2	Sol	Colles bitumineuses	Résultat d'analyse		6 m²
5ème étage > Local 2	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		6 m²
Rdc Bas / Zone 4 > Local CSE	Sol	Colles bitumineuses	Résultat d'analyse		28 m²
Rdc Bas / Zone 4 > Local CSE	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		28 m²
Rdc Bas / Zone 4 > Local CSE	Poteau	Peinture	Résultat d'analyse		2 m²
Rdc Bas / Zone 4 > Local CSE	Poteau	Plâtre	Résultat d'analyse		2 m²
1er étage / Zone 1 > Local syndical 1	Sol	Colles bitumineuses noir	Résultat d'analyse		8 m²
1er étage / Zone 1 > Local syndical 1	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		8 m²
1er étage / Zone 1 > Local syndical 2	Sol	Colles bitumineuses noir	Résultat d'analyse		8 m²
1er étage / Zone 1 > Local syndical 2	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		8 m²
4ème étage / Zone 3 > Manager Trans.	Sol	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse		8 m²
3ème étage / Zone 2 > Moyens Généraux	Sol (dernière couche)	Colles bitumineuses	Résultat d'analyse		35 m²
3ème étage / Zone 2 > Moyens Généraux	Sol (dernière couche)	Dalles de sol	Résultat d'analyse		35 m²

4ème étage / Zone 2 > PAPSI	Sol	Colles bitumineuses	Résultat d'analyse		14 m²
4ème étage / Zone 2 > PAPSI	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		14 m²
1er étage / Zone 1 > PRECI	Sol	Colles bitumineuses noir	Résultat d'analyse		13 m²
1er étage / Zone 1 > PRECI	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		13 m²
4ème étage / Zone 3 > Prés. du conseil	Sol	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse		11 m²
4ème étage / Zone 3 > Pôle Appui Médiation	Sol	Colles non bitumineuses jaune et noir	Résultat d'analyse		11 m²
4ème étage / Zone 1 > Pôle Appui Médiation	Sol	Colles bitumineuses	Résultat d'analyse		14 m²
4ème étage / Zone 1 > Pôle Appui Médiation	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		14 m²
1er étage / Zone 1 > Pôle France et SIE 1	Sol	Colles bitumineuses noir	Résultat d'analyse		8 m²
1er étage / Zone 1 > Pôle France et SIE 1	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		8 m²
3ème étage / Zone 1 > RPS	Sol	Colles bitumineuses	Résultat d'analyse		26 m²
3ème étage / Zone 1 > RPS	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		26 m²
4ème étage / Zone 1 > Recrutement	Sol	Colles bitumineuses	Résultat d'analyse		14 m²
4ème étage / Zone 1 > Recrutement	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		14 m²
Rdc Bas / Zone 2 > Repos	Sol	Colles bitumineuses	Résultat d'analyse		14 m²
Rdc Bas / Zone 2 > Repos	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		14 m²
3ème étage / Zone 3 > Resp CRA	Sol	Colles bitumineuses	Résultat d'analyse		8 m²
3ème étage / Zone 3 > Resp CRA	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		8 m²
3ème étage / Zone 2 > Resp Contentieux	Sol	Colles bitumineuses	Résultat d'analyse		8 m²
3ème étage / Zone 2 > Resp Contentieux	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		8 m²

3ème étage / Zone 2 > Resp Fraudes	Sol	Colles bitumineuses	Résultat d'analyse		8 m²
3ème étage / Zone 2 > Resp Fraudes	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		8 m²
4ème étage / Zone 2 > Resp. Comm	Sol	Colles bitumineuses	Résultat d'analyse		5 m²
4ème étage / Zone 2 > Resp. Comm	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		5 m²
3ème étage / Zone 1 > Resp. DNS	Sol	Colles bitumineuses noir	Résultat d'analyse		8 m²
3ème étage / Zone 1 > Resp. DNS	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		8 m²
4ème étage / Zone 2 > Resp. Dept Prestations	Sol	Colles bitumineuses	Résultat d'analyse		19 m²
4ème étage / Zone 2 > Resp. Dept Prestations	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		19 m²
4ème étage / Zone 1 > Resp. GAP	Sol	Colles bitumineuses	Résultat d'analyse		8 m²
4ème étage / Zone 1 > Resp. GAP	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		8 m²
4ème étage / Zone 1 > Resp. Gest emploi 1	Sol	Colles bitumineuses	Résultat d'analyse		8 m²
4ème étage / Zone 1 > Resp. Gest emploi 1	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		8 m²
3ème étage / Zone 1 > Resp. Gestion risque	Sol	Colles bitumineuses noir	Résultat d'analyse		9 m²
3ème étage / Zone 1 > Resp. Gestion risque	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		9 m²
4ème étage / Zone 3 > Resp. Marketing	Sol	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse		8 m²
4ème étage / Zone 2 > Resp. STATS	Sol	Colles bitumineuses	Résultat d'analyse		9 m²
4ème étage / Zone 2 > Resp. STATS	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		9 m²
3ème étage / Zone 3 > Resp. Sce Compta	Sol	Colles bitumineuses	Résultat d'analyse		8 m²
3ème étage / Zone 3 > Resp. Sce Compta	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		8 m²
3ème étage / Zone 3 > Resp. sce Contrôle	Sol	Colles bitumineuses	Résultat d'analyse		8 m²
3ème étage / Zone 3 > Resp. sce Contrôle	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		8 m²
Rdc Bas / Zone 2 > SAS	Sol	Colles bitumineuses noir	Résultat d'analyse		7 m²
Rdc Bas / Zone 2 > SAS	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		7 m²
1er étage / Zone 2 > SIR	Sol	Colles bitumineuses	Résultat d'analyse		23 m²
1er étage / Zone 2 > SIR	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		23 m²

3ème étage / Zone 3 > SRC 1	Sol	Colles bitumineuses	Résultat d'analyse		24 m²
3ème étage / Zone 3 > SRC 1	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		24 m²
4ème étage / Zone 2 > STATS	Sol	Colles bitumineuses	Résultat d'analyse		21 m²
4ème étage / Zone 2 > STATS	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		21 m²
5ème étage > Salle La Source	Sol	Colles bitumineuses	Résultat d'analyse		13 m²
5ème étage > Salle La Source	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		13 m²
3ème étage / Zone 3 > Salle Parc Floral	Sol	Colles bitumineuses	Résultat d'analyse		20 m²
3ème étage / Zone 3 > Salle Parc Floral	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		20 m²
4ème étage / Zone 1 > Salle Réunion	Sol	Colles bitumineuses	Résultat d'analyse		16 m²
4ème étage / Zone 1 > Salle Réunion	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		16 m²
4ème étage / Zone 3 > Salle de réunion 1	Sol	Colles non bitumineuses jaune et noir	Résultat d'analyse		15 m²
5ème étage > Salle du conseil	Sol (Dalle de sol)	Colles bitumineuses noir	Résultat d'analyse		30 m²
5ème étage > Salle du conseil	Sol (Dalle de sol)	Dalles de sol	Résultat d'analyse		30 m²
4ème étage / Zone 1 > Sce GAP	Sol	Colles bitumineuses	Résultat d'analyse		31 m²
4ème étage / Zone 1 > Sce GAP	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		31 m²
4ème étage / Zone 3 > Secr. de Direction	Sol	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse		18 m²
4ème étage / Zone 3 > Sous Directrice 1	Sol	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse		11 m²
4ème étage / Zone 3 > Sous-directrice	Sol	Colles non bitumineuses jaune et noir	Résultat d'analyse		11 m²
5ème étage > Stockage	Sol	Colles bitumineuses	Résultat d'analyse		10 m²

5ème étage > Stockage	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		10 m²
Sous-sol / Zone 1 > Stockage	Conduit fibres-ciment	Conduits en fibre-ciment	Résultat d'analyse		1 ml
Sous-sol / Zone 1 > Stockage	Plaques fibres-ciment au plafond	Panneaux (fibre-ciment...)	Résultat d'analyse		5 m²
Rdc Bas / Zone 2 > Stockage Atelier 1	Conduit fibres-ciment	Conduits en fibre-ciment	Résultat d'analyse		3 ml
Rdc Bas / Zone 2 > Stockage PAB	Conduit fibres-ciment 1	Conduits en fibre-ciment	Résultat d'analyse		2 ml
Rdc Bas / Zone 2 > Stockage PAB	Conduit fibres-ciment 2	Conduits en fibre-ciment	Résultat d'analyse		2.50 ml
Rdc Bas / Zone 2 > Stockage PAB	Conduit fibres-ciment 3	Conduits en fibre-ciment	Résultat d'analyse		4.50 ml
Rdc Bas / Zone 2 > Stockage atelier 2	Sol	Colles bitumineuses noir	Résultat d'analyse		55 m²
Rdc Bas / Zone 2 > Stockage atelier 2	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		55 m²
Rdc Bas / Zone 2 > Stockage atelier 3	Sol	Colles bitumineuses noir	Résultat d'analyse		40 m²
Rdc Bas / Zone 2 > Stockage atelier 3	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		40 m²
3ème étage / Zone 3 > Vide	Sol	Colles bitumineuses	Résultat d'analyse		7 m²
3ème étage / Zone 3 > Vide	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		7 m²

Des moyens d'accès doivent être mis à disposition par le donneur d'ordre

Liste des locaux non visités et justification

Partie d'immeuble	Étage	Justification	Photo
Archives Direction	Rdc Bas / Zone 3	Absence de clé	
Coffre Compta	Rdc Bas / Zone 3	Absence de clé	
Local 1	Sous-sol / Zone 1	Local encombré / meublé	
Local ménage	Sous-sol / Localisation Zones	Hors de la présente mission	
Parking	Sous-sol / Localisation Zones	Hors de la présente mission	
Stockage et salle de Réunion	Rdc Bas / Localisation Zones	Hors de la présente mission	
Flux entrants	Rdc Bas / Localisation Zones	Hors de la présente mission	
Plateau ELSM	1 ^{er} étage / Localisation Zones	Hors de la présente mission	
Wc 1	1 ^{er} étage / Localisation Zones	Hors de la présente mission	
Wc 2	1 ^{er} étage / Localisation Zones	Hors de la présente mission	
Local	1 ^{er} étage / Localisation Zones	Hors de la présente mission	
Wc 2	2 ^{ème} étage / Localisation Zones	Hors de la présente mission	
Wc 3	2 ^{ème} étage / Localisation Zones	Hors de la présente mission	
Plateau DRSM	3 ^{ème} étage / Localisation Zones	Hors de la présente mission	
Wc 2	3 ^{ème} étage / Localisation Zones	Hors de la présente mission	
Wc 3	3 ^{ème} étage / Localisation Zones	Hors de la présente mission	
Plateau DRSM	4 ^{ème} étage / Localisation Zones	Hors de la présente mission	
Wc 2	4 ^{ème} étage / Localisation Zones	Hors de la présente mission	
Wc 3	4 ^{ème} étage / Localisation Zones	Hors de la présente mission	
Cuisine	4 ^{ème} étage / Localisation Zones	Hors de la présente mission	

⚠ Les obligations réglementaires du propriétaire ne sont pas remplies conformément à l'article R1334-19.
 « Le propriétaire s'assure que les personnes accompagnant l'opérateur dans sa mission connaissent l'ensemble des différentes parties de l'immeuble bâti à visiter et détiennent les habilitations nécessaires pour y accéder (y compris ascenseurs, transformateurs, etc.). »

Des investigations approfondies doivent être réalisées par le donneur d'ordre

Liste des éléments non inspectés et justification

Partie d'immeuble	Étage	Élément	Justification	Photo
Plafond 5 ^{ème} étage	5 ^{ème} étage Plafond	Plafond	Accès non sécurisé au-delà de 3 mètres de hauteur	
Extérieur		Menuiseries (joint entre menuiserie et structure)	Élément non accessible sans travaux destructif	

 La mission décrite sur la page de couverture du rapport n'a pu être menée à son terme : des investigations complémentaires devront être réalisées. Les obligations réglementaires du propriétaire prévues aux articles R. 1334-15 à R. 1334-18 du code de la santé publique ne sont pas remplies conformément aux dispositions de l'article 3 des arrêtés du 12 décembre 2012.

F Conditions de réalisation du repérage

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon l'annexe I de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Le donneur d'ordre est tenu :

- de fournir la liste des immeubles ou parties d'immeuble bâtis concernés ainsi que, pour chaque immeuble, la date de délivrance du permis de construire et les années de construction, modification réhabilitation, si elles sont connues
- de fournir le programme détaillé des travaux
- de fournir les plans à jour du ou des immeubles bâtis ou, à défaut, des croquis
- de fournir les moyens d'accès nécessaires à mettre en oeuvre pour accéder à certains matériaux (escabeau, échelle, échafaudage, plate-forme élévatrice de personnes...) et d'en définir les conditions d'utilisation.
- de procéder aux démontages nécessitant des outillages et/ou aux investigations approfondies destructives demandées par l'opérateur de repérage
- de désigner un accompagnateur ayant connaissance des lieux et des procédures spécifiques s'y attachant
- d'informer les occupants et les exploitants de la mission de repérage devant être réalisée et de les évacuer le cas échéant

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Procédures de quantification de matériaux contenant de l'amiante :

Le mesurage permettant la quantification des matériaux et produits contenant de l'amiante, issu de l'obligation réglementaire de l'arrêté du 16 juillet 2019, n'est réalisé que sur les parties visibles et accessibles lors du repérage. Il est estimatif et ne préjuge pas des parties masquées dans les éléments structurels du bâtiment. La quantification sera indiquée en surface, en mètre linéaire ou en unité.

Date du repérage : 27/03/2025

Liste des écarts, adjonctions ou suppressions d'information de la norme :

Dans un souci de ne pas alourdir le rapport et d'en faciliter sa compréhension et sa lecture, l'accréditation COFRAC du laboratoire ayant réalisé l'analyse de nos prélèvements et son annexe technique ne sont pas annexés au présent rapport. Ces documents sont consultables et transmis sur demande auprès de votre interlocuteur en agence.

Informations sur les prélèvements :

A - Motifs qui ont pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe 1 de la norme NFX 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés :

Néant


B - Informations sur toutes les conditions existantes susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des sondages (environnement du matériau, contamination éventuelle,...) :

Néant

C - Informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle...) :

Néant

Sens du repérage pour évaluer un local :

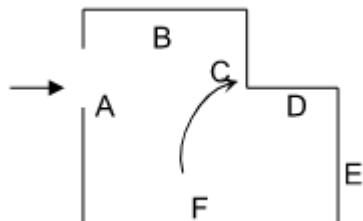

G Rapports précédents

Aucun

H Résultats détaillés du repérage

Liste des locaux visités/non visités et justification

Nom	Etage	Visité	Justification
Salle du conseil	5ème étage	Oui	
Local 1	5ème étage	Oui	
Local 2	5ème étage	Oui	
Salle La Source	5ème étage	Oui	
Dégagement	5ème étage	Oui	
Chaudière	5ème étage	Oui	
Escalier 1	5ème étage	Oui	
Resp. GAP	4ème étage / Zone 1	Oui	
Bureau 1	4ème étage / Zone 1	Oui	
Dgt 1	4ème étage / Zone 1	Oui	
Dgt 2	4ème étage / Zone 1	Oui	
Resp DCGDR	4ème étage / Zone 2	Oui	
Dgt 3	4ème étage / Zone 2	Oui	
DAM	3ème étage / Zone 1	Oui	
Dgt 1	3ème étage / Zone 1	Oui	
Resp Fraudes	3ème étage / Zone 2	Oui	
Bureau 1	3ème étage / Zone 2	Oui	
Fondée de pouvoir	3ème étage / Zone 3	Oui	
Dgt 3	3ème étage / Zone 3	Oui	
Vide	3ème étage / Zone 3	Oui	
Escalier 2	3ème étage / Zone 3	Oui	

Salle de réunion 1	4ème étage / Zone 3	Oui	
Sous Directrice 1	4ème étage / Zone 3	Oui	
Dgt 4	4ème étage / Zone 3	Oui	
Bureau C	2ème étage / Zone 5	Oui	
Dgt B	2ème étage / Zone 4	Oui	
Dgt A	2ème étage / Zone 5	Oui	
Bureau H	2ème étage / Zone 4	Oui	
Bureau n°6	2ème étage / Zone 2	Oui	
Dgt 2	2ème étage / Zone 2	Oui	
Salle de réunion	2ème étage / Zone 3	Oui	
Formation 1	1er étage / Zone 1	Oui	
Pôle France et SIE 1	1er étage / Zone 1	Oui	
Dgt 1	1er étage / Zone 1	Oui	
Dgt 2	1er étage / Zone 2	Oui	
Pôle France et SIE 2	1er étage / Zone 2	Oui	
Escalier 2	1er étage / Zone 2	Oui	
Extérieur		Oui	
Accès box accueil	Rdc Haut / Zone 3	Oui	
Escalier 3	Rdc Haut / Zone 3	Oui	
CARSAT	Rdc Haut / Zone 2	Oui	
Hall Accueil	Rdc Haut / Zone 2	Oui	
Cabinets Médicaux ELSM	Rdc Haut / Zone 1	Oui	
Plateau ELSM / Bureaux	Rdc Haut / Zone 4	Oui	
Plateau ELSM / Dgt	Rdc Haut / Zone 4	Oui	
Plateau ELSM / SAS	Rdc Haut / Zone 4	Oui	
Auvent	Rdc Haut / Zone 5	Oui	
Extérieur		Oui	
DRSM 1	Rdc Bas / Zone 5	Oui	
DRSM 2	Rdc Bas / Zone 5	Oui	
DRSM 3	Rdc Bas / Zone 5	Oui	
Dégagement	Rdc Bas / Zone 5	Oui	
Local	Rdc Bas / Zone 5	Oui	
Stockage informatique 1	Rdc Bas / Zone 1	Oui	
Stockage CSE	Rdc Bas / Zone 1	Oui	
Garage Vélo	Rdc Bas / Zone 6	Oui	
Dgt Imprimerie	Rdc Bas / Zone 2	Oui	
Chaufferie	Rdc Bas / Zone 2	Oui	
Stockage atelier 3	Rdc Bas / Zone 2	Oui	

Repos	Rdc Bas / Zone 2	Oui	
Salle de Réunion St Paul	Rdc Bas / Zone 3	Oui	
Stockage Imprimerie 2	Rdc Bas / Zone 3	Oui	
Dgt CSE	Rdc Bas / Zone 4	Oui	
Local CSE	Rdc Bas / Zone 4	Oui	
Salle de formation recouvrance	Rdc Bas / Zone 4	Oui	
Dgt 2	Sous-sol / Zone 2	Oui	
Escalier 2	Sous-sol / Zone 2	Oui	
Local 007	Sous-sol / Zone 2	Oui	
Archives Histoire	Sous-sol / Zone 2	Oui	
Stockage	5ème étage	Oui	
Jardin des plantes	5ème étage	Oui	
Plafond 5ème étage	5ème étage Plafond	Oui	
Recrutement	4ème étage / Zone 1	Oui	
Sce GAP	4ème étage / Zone 1	Oui	
Bureau 2	4ème étage / Zone 1	Oui	
Bureau 3	4ème étage / Zone 1	Oui	
Resp. Gest emploi 1	4ème étage / Zone 1	Oui	
Pôle Appui Médiation	4ème étage / Zone 1	Oui	
Salle Réunion	4ème étage / Zone 1	Oui	
Gestion Emploi et Compétences	4ème étage / Zone 1	Oui	
Communication	4ème étage / Zone 2	Oui	
Resp. Comm	4ème étage / Zone 2	Oui	
DCGDR	4ème étage / Zone 2	Oui	
Resp. STATS	4ème étage / Zone 2	Oui	
STATS	4ème étage / Zone 2	Oui	
PAPSI	4ème étage / Zone 2	Oui	
Contrôle de gestion	4ème étage / Zone 2	Oui	
Resp. Dept Prestations	4ème étage / Zone 2	Oui	
Escalier 1	4ème étage / Zone 2	Oui	
Attaché de direction	4ème étage / Zone 3	Oui	
Manager Trans.	4ème étage / Zone 3	Oui	
Secr. de Direction	4ème étage / Zone 3	Oui	
Directrice Générale	4ème étage / Zone 3	Oui	
Prés. du conseil	4ème étage / Zone 3	Oui	
Resp. Marketing	4ème étage / Zone 3	Oui	
Attaché de direction 2	4ème étage / Zone 3	Oui	
Directrice Adjointe 1	4ème étage / Zone 3	Oui	



Directrice Adjointe 2	4ème étage / Zone 3	Oui	
Directrice Comptable Financier	4ème étage / Zone 3	Oui	
Sous-directrice	4ème étage / Zone 3	Oui	
Pôle Appui Médiation	4ème étage / Zone 3	Oui	
Dgt 5	4ème étage / Zone 3	Oui	
Escalier 2	4ème étage / Zone 3	Oui	
Stock.	4ème étage / Zone 3	Oui	
RPS	3ème étage / Zone 1	Oui	
Resp. DNS	3ème étage / Zone 1	Oui	
Resp. Gestion risque	3ème étage / Zone 1	Oui	
Chargé de mission	3ème étage / Zone 1	Oui	
DNS	3ème étage / Zone 1	Oui	
Infirmierie	3ème étage / Zone 1	Oui	
Fraudes	3ème étage / Zone 2	Oui	
Resp Contentieux	3ème étage / Zone 2	Oui	
Juridique	3ème étage / Zone 2	Oui	
Bureau 2	3ème étage / Zone 2	Oui	
Bureau 3	3ème étage / Zone 2	Oui	
Bureau 4	3ème étage / Zone 2	Oui	
Moyens Généraux	3ème étage / Zone 2	Oui	
Dgt 2	3ème étage / Zone 2	Oui	
Escalier 1	3ème étage / Zone 2	Oui	
Resp. Sce Compta	3ème étage / Zone 3	Oui	
Comptabilité	3ème étage / Zone 3	Oui	
Salle Parc Floral	3ème étage / Zone 3	Oui	
Resp CRA	3ème étage / Zone 3	Oui	
SRC 1	3ème étage / Zone 3	Oui	
Contrôle 1	3ème étage / Zone 3	Oui	
Resp. sce Contrôle	3ème étage / Zone 3	Oui	
Dgt 4	3ème étage / Zone 3	Oui	
Bureau B	2ème étage / Zone 5	Oui	
Bureau A	2ème étage / Zone 5	Oui	
Bureau G	2ème étage / Zone 4	Oui	
Bureau F	2ème étage / Zone 4	Oui	
Bureau E	2ème étage / Zone 4	Oui	
Bureau D	2ème étage / Zone 4	Oui	
Bureau I	2ème étage / Zone 4	Oui	
Bureau J	2ème étage / Zone 4	Oui	

Bureau K	2ème étage / Zone 4	Oui	
Dgt C	2ème étage / Zone 4	Oui	
Bureau n°1	2ème étage / Zone 1	Oui	
Bureau n°2	2ème étage / Zone 1	Oui	
Bureau n°3	2ème étage / Zone 1	Oui	
Bureau n°4	2ème étage / Zone 1	Oui	
Dgt 1	2ème étage / Zone 1	Oui	
Bureau n°5	2ème étage / Zone 2	Oui	
Escalier 1	2ème étage / Zone 2	Oui	
Service IJ / Service Risques Professionnels	2ème étage / Zone 3	Oui	
Dgt 3	2ème étage / Zone 3	Oui	
Escalier 2	2ème étage / Zone 3	Oui	
Formation 2	1er étage / Zone 1	Oui	
UOP PRADO	1er étage / Zone 1	Oui	
UOP	1er étage / Zone 1	Oui	
PRECI	1er étage / Zone 1	Oui	
Local syndical 1	1er étage / Zone 1	Oui	
Local syndical 2	1er étage / Zone 1	Oui	
Studio	1er étage / Zone 2	Oui	
MSII - RPCA	1er étage / Zone 2	Oui	
GDA	1er étage / Zone 2	Oui	
SIR	1er étage / Zone 2	Oui	
Baie informatique	1er étage / Zone 2	Oui	
Escalier 1	1er étage / Zone 2	Oui	
Escalier 2	1er étage / Zone 3	Oui	
Escalier 2	Rdc Haut / Zone 2	Oui	
Archives DRSM	Rdc Bas / Zone 5	Oui	
Local info DRSM	Rdc Bas / Zone 5	Oui	
Salle de réunion Cotignac / Nouvelle Orléans	Rdc Bas / Zone 5	Oui	
Stockage informatique 2	Rdc Bas / Zone 1	Oui	
Dégagement	Rdc Bas / Zone 1	Oui	
Eco Caverne	Rdc Bas / Zone 2	Oui	
Stockage PAB	Rdc Bas / Zone 2	Oui	
Dgt vélo	Rdc Bas / Zone 2	Oui	
Stockage Atelier 1	Rdc Bas / Zone 2	Oui	
Stockage atelier 2	Rdc Bas / Zone 2	Oui	
SAS	Rdc Bas / Zone 2	Oui	
Escalier 2	Rdc Bas / Zone 2	Oui	

Dgt 2	Rdc Bas / Zone 2	Oui	
Poubelles 1	Rdc Bas / Zone 6	Oui	
Poubelles 2	Rdc Bas / Zone 6	Oui	
Sas P	Rdc Bas / Zone 6	Oui	
Stockage Imprimerie	Rdc Bas / Zone 6	Oui	
Stockage Mobilier	Rdc Bas / Zone 6	Oui	
Dgt R	Rdc Bas / Zone 3	Oui	
Archives Direction	Rdc Bas / Zone 3	Non	Absence de clé
LT 1	Rdc Bas / Zone 3	Oui	
LT 2	Rdc Bas / Zone 3	Oui	
TGBT	Rdc Bas / Zone 3	Oui	
Salle de réunion Martroi	Rdc Bas / Zone 3	Oui	
Coffre Compta	Rdc Bas / Zone 3	Non	Absence de clé
Stockage Imprimerie 1	Rdc Bas / Zone 3	Oui	
Dgt 3	Rdc Bas / Zone 3	Oui	
Dgt 4	Rdc Bas / Zone 3	Oui	
Dgt 5	Rdc Bas / Zone 3	Oui	
Dgt 6	Rdc Bas / Zone 3	Oui	
Esc 3	Rdc Bas / Zone 3	Oui	
Esc 4	Rdc Bas / Zone 3	Oui	
Imprimerie Repro	Rdc Bas / Zone 4	Oui	
B. CSE	Rdc Bas / Zone 4	Oui	
Chaudière	Sous-sol / Zone 2	Oui	
Archives SRC	Sous-sol / Zone 2	Oui	
Archives IJ / AT	Sous-sol / Zone 2	Oui	
Archives CMU	Sous-sol / Zone 2	Oui	
Archives Reco AT/MP	Sous-sol / Zone 2	Oui	
Escalier 1	Sous-sol / Zone 2	Oui	
Archives RH	Sous-sol / Zone 1	Oui	
Archives RPS	Sous-sol / Zone 1	Oui	
Local	Sous-sol / Zone 1	Oui	
Dgt Biblio	Sous-sol / Zone 1	Oui	
Archives UFS	Sous-sol / Zone 1	Oui	
Bibliothèque CSE	Sous-sol / Zone 1	Oui	
Stockage	Sous-sol / Zone 1	Oui	
Dgt 1	Sous-sol / Zone 1	Oui	
Local 1	Sous-sol / Zone 1	Non	Local encombré / meublé
Archives PREV COM	Sous-sol / Zone 3	Oui	

Onduleur	Sous-sol / Zone 3	Oui	
Archives Service Médical 1	Sous-sol / Zone 3	Oui	
Archives Service Médical 2	Sous-sol / Zone 3	Oui	
Archives Juridique	Sous-sol / Zone 3	Oui	
Archives GBEN PND	Sous-sol / Zone 3	Oui	
Dgt 4	Sous-sol / Zone 3	Oui	
Dgt 3	Sous-sol / Zone 3	Oui	
Archives RPE	Sous-sol / Zone 3	Oui	
Archives CDC	Sous-sol / Zone 3	Oui	
Accès rdc bas	Sous-sol / Zone 3	Oui	
Local ménage	Sous-sol / Localisation Zones	Non	Hors de la présente mission
Parking	Sous-sol / Localisation Zones	Non	Hors de la présente mission
Stockage et salle de Réunion	Rdc Bas / Localisation Zones	Non	Hors de la présente mission
Flux entrants	Rdc Bas / Localisation Zones	Non	Hors de la présente mission
Plateau ELSM	1ér étage / Localisation Zones	Non	Hors de la présente mission
Wc 1	1ér étage / Localisation Zones	Non	Hors de la présente mission
Wc 2	1ér étage / Localisation Zones	Non	Hors de la présente mission
Local	1ér étage / Localisation Zones	Non	Hors de la présente mission
Wc 2	2ème étage / Localisation Zones	Non	Hors de la présente mission
Wc 3	2ème étage / Localisation Zones	Non	Hors de la présente mission
Plateau DRSM	3ème étage / Localisation Zones	Non	Hors de la présente mission
Wc 2	3ème étage / Localisation Zones	Non	Hors de la présente mission
Wc 3	3ème étage / Localisation Zones	Non	Hors de la présente mission
Plateau DRSM	4ème étage / Localisation Zones	Non	Hors de la présente mission
Wc 2	4ème étage / Localisation Zones	Non	Hors de la présente mission
Wc 3	4ème étage / Localisation Zones	Non	Hors de la présente mission
Cuisine	4ème étage / Localisation Zones	Non	Hors de la présente mission
Dgt LT	Rdc Bas / Zone 3	Oui	
Local	Rdc Bas / Zone 3	Oui	
Dgt 7	Rdc Bas / Zone 3	Oui	
Cuisine	1er étage / Zone 3	Oui	
Salle de pause	1er étage / Zone 3	Oui	
Loc	Sous-sol / Zone 1	Oui	
LT	Sous-sol / Zone 3	Oui	
Dgt conseil	5ème étage	Oui	

Description des revêtements en place au jour de la visite

Localisation	Élément	Matériaux ou produits
--------------	---------	-----------------------

Rdc Haut / Zone 3 > Accès box accueil	Cloison	Peinture
Rdc Haut / Zone 3 > Accès box accueil	Cloison	Placoplâtre
Rdc Haut / Zone 3 > Accès box accueil	Cloison	Toile de verre
Rdc Haut / Zone 3 > Accès box accueil	Coffrage bois	Bois
Rdc Haut / Zone 3 > Accès box accueil	Coffrage bois	Peinture
Rdc Haut / Zone 3 > Accès box accueil	Coffrage bois	Toile de verre
Sous-sol / Zone 3 > Accès rdc bas	Plafond	Béton
Sous-sol / Zone 3 > Accès rdc bas	Mur E	Béton
Sous-sol / Zone 3 > Accès rdc bas	Mur D	Béton
Sous-sol / Zone 3 > Accès rdc bas	Mur C	Béton
Sous-sol / Zone 3 > Accès rdc bas	Mur B	Béton
Sous-sol / Zone 3 > Accès rdc bas	Mur A	Béton
Sous-sol / Zone 3 > Accès rdc bas	Mur F	Béton
Sous-sol / Zone 3 > Archives CDC	Plafond	Béton
Sous-sol / Zone 3 > Archives CDC	Mur A	Béton
Sous-sol / Zone 3 > Archives CDC	Mur F	Béton
Sous-sol / Zone 3 > Archives CDC	Mur E	Béton
Sous-sol / Zone 3 > Archives CDC	Mur D	Béton
Sous-sol / Zone 3 > Archives CDC	Mur C	Béton
Sous-sol / Zone 3 > Archives CDC	Mur B	Béton
Sous-sol / Zone 3 > Archives CDC	Conduits	Métal
Sous-sol / Zone 3 > Archives CDC	Conduits	PVC
Sous-sol / Zone 2 > Archives CMU	Sol	Béton
Sous-sol / Zone 2 > Archives CMU	Plafond	Béton
Sous-sol / Zone 2 > Archives CMU	Mur D	Brut
Sous-sol / Zone 2 > Archives CMU	Mur D	Parpaing
Sous-sol / Zone 2 > Archives CMU	Mur A	Brut
Sous-sol / Zone 2 > Archives CMU	Mur A	Parpaing
Sous-sol / Zone 2 > Archives CMU	Mur B	Brut
Sous-sol / Zone 2 > Archives CMU	Mur B	Parpaing
Sous-sol / Zone 2 > Archives CMU	Mur C	Brut
Sous-sol / Zone 2 > Archives CMU	Mur C	Parpaing
Sous-sol / Zone 2 > Archives CMU	Conduit	Métal
Rdc Bas / Zone 5 > Archives DRSM	Sol	Béton
Rdc Bas / Zone 5 > Archives DRSM	Mur A	Béton
Rdc Bas / Zone 5 > Archives DRSM	Mur B	Béton
Rdc Bas / Zone 5 > Archives DRSM	Mur C	Béton
Rdc Bas / Zone 5 > Archives DRSM	Mur D	Béton

Sous-sol / Zone 3 > Archives GBEN PND	Sol	Béton
Sous-sol / Zone 3 > Archives GBEN PND	Plafond	Béton
Sous-sol / Zone 3 > Archives GBEN PND	Mur B	Béton
Sous-sol / Zone 3 > Archives GBEN PND	Mur A	Béton
Sous-sol / Zone 3 > Archives GBEN PND	Mur D	Béton
Sous-sol / Zone 3 > Archives GBEN PND	Mur C	Béton
Sous-sol / Zone 3 > Archives GBEN PND	Conduit	PVC
Sous-sol / Zone 2 > Archives Histoire	Plafond	Peinture
Sous-sol / Zone 2 > Archives Histoire	Plafond	Plâtre
Sous-sol / Zone 2 > Archives Histoire	Mur A	Peinture
Sous-sol / Zone 2 > Archives Histoire	Mur A	Placoplâtre
Sous-sol / Zone 2 > Archives Histoire	Mur B	Peinture
Sous-sol / Zone 2 > Archives Histoire	Mur C	Peinture
Sous-sol / Zone 2 > Archives Histoire	Mur D	Peinture
Sous-sol / Zone 2 > Archives Histoire	Mur E	Peinture
Sous-sol / Zone 2 > Archives Histoire	Mur F	Peinture
Sous-sol / Zone 2 > Archives Histoire	Plinthe	Colle de plinthe 11 ml
Sous-sol / Zone 2 > Archives IJ / AT	Sol	Béton
Sous-sol / Zone 2 > Archives IJ / AT	Plafond	Peinture
Sous-sol / Zone 2 > Archives IJ / AT	Plafond	Plâtre
Sous-sol / Zone 2 > Archives IJ / AT	Mur B	Peinture
Sous-sol / Zone 2 > Archives IJ / AT	Mur C	Peinture
Sous-sol / Zone 2 > Archives IJ / AT	Mur D	Peinture
Sous-sol / Zone 2 > Archives IJ / AT	Mur A	Peinture
Sous-sol / Zone 2 > Archives IJ / AT	Conduits	Métal
Sous-sol / Zone 2 > Archives IJ / AT	Conduits	PVC
Sous-sol / Zone 3 > Archives Juridique	Sol	Béton
Sous-sol / Zone 3 > Archives Juridique	Plafond	Béton
Sous-sol / Zone 3 > Archives Juridique	Mur A	Béton
Sous-sol / Zone 3 > Archives Juridique	Mur D	Béton
Sous-sol / Zone 3 > Archives Juridique	Mur C	Béton
Sous-sol / Zone 3 > Archives Juridique	Mur B	Béton
Sous-sol / Zone 3 > Archives PREV COM	Plafond	Peinture
Sous-sol / Zone 3 > Archives PREV COM	Mur A	Peinture
Sous-sol / Zone 3 > Archives PREV COM	Mur D	Peinture
Sous-sol / Zone 3 > Archives PREV COM	Mur C	Peinture
Sous-sol / Zone 3 > Archives PREV COM	Mur B	Peinture
Sous-sol / Zone 1 > Archives RH	Plafond	Brut

Sous-sol / Zone 1 > Archives RH	Plafond	Béton
Sous-sol / Zone 1 > Archives RH	Mur B	Brut
Sous-sol / Zone 1 > Archives RH	Mur B	Parpaing
Sous-sol / Zone 1 > Archives RH	Mur A	Brut
Sous-sol / Zone 1 > Archives RH	Mur A	Parpaing
Sous-sol / Zone 1 > Archives RH	Mur D	Brut
Sous-sol / Zone 1 > Archives RH	Mur D	Parpaing
Sous-sol / Zone 1 > Archives RH	Mur C	Brut
Sous-sol / Zone 1 > Archives RH	Mur C	Parpaing
Sous-sol / Zone 1 > Archives RH	Conduit	PVC
Sous-sol / Zone 3 > Archives RPE	Plafond	Peinture
Sous-sol / Zone 3 > Archives RPE	Mur A	Peinture
Sous-sol / Zone 3 > Archives RPE	Mur D	Peinture
Sous-sol / Zone 3 > Archives RPE	Mur C	Peinture
Sous-sol / Zone 3 > Archives RPE	Mur B	Peinture
Sous-sol / Zone 1 > Archives RPS	Sol	Béton
Sous-sol / Zone 1 > Archives RPS	Plafond	Peinture
Sous-sol / Zone 1 > Archives RPS	Mur D	Peinture
Sous-sol / Zone 1 > Archives RPS	Mur C	Peinture
Sous-sol / Zone 1 > Archives RPS	Mur B	Peinture
Sous-sol / Zone 1 > Archives RPS	Mur A	Peinture
Sous-sol / Zone 2 > Archives Reco AT/MP	Sol	Béton
Sous-sol / Zone 2 > Archives Reco AT/MP	Plafond	Béton
Sous-sol / Zone 2 > Archives Reco AT/MP	Mur D	Brut
Sous-sol / Zone 2 > Archives Reco AT/MP	Mur D	Béton
Sous-sol / Zone 2 > Archives Reco AT/MP	Mur D	Parpaing
Sous-sol / Zone 2 > Archives Reco AT/MP	Mur C	Brut
Sous-sol / Zone 2 > Archives Reco AT/MP	Mur C	Béton
Sous-sol / Zone 2 > Archives Reco AT/MP	Mur C	Parpaing
Sous-sol / Zone 2 > Archives Reco AT/MP	Mur B	Brut
Sous-sol / Zone 2 > Archives Reco AT/MP	Mur B	Béton
Sous-sol / Zone 2 > Archives Reco AT/MP	Mur B	Parpaing
Sous-sol / Zone 2 > Archives Reco AT/MP	Mur A	Brut
Sous-sol / Zone 2 > Archives Reco AT/MP	Mur A	Béton
Sous-sol / Zone 2 > Archives Reco AT/MP	Mur A	Parpaing
Sous-sol / Zone 2 > Archives Reco AT/MP	Conduits	Métal
Sous-sol / Zone 2 > Archives Reco AT/MP	Conduits	PVC
Sous-sol / Zone 2 > Archives SRC	Sol	Béton

Sous-sol / Zone 2 > Archives SRC	Plafond	Peinture
Sous-sol / Zone 2 > Archives SRC	Plafond	Plâtre
Sous-sol / Zone 2 > Archives SRC	Mur B	Peinture
Sous-sol / Zone 2 > Archives SRC	Mur C	Peinture
Sous-sol / Zone 2 > Archives SRC	Mur D	Peinture
Sous-sol / Zone 2 > Archives SRC	Mur A	Peinture
Sous-sol / Zone 3 > Archives Service Médical 1	Plafond	Béton
Sous-sol / Zone 3 > Archives Service Médical 1	Mur A	Béton
Sous-sol / Zone 3 > Archives Service Médical 1	Mur D	Béton
Sous-sol / Zone 3 > Archives Service Médical 1	Mur C	Béton
Sous-sol / Zone 3 > Archives Service Médical 1	Mur B	Béton
Sous-sol / Zone 3 > Archives Service Médical 2	Sol	Béton
Sous-sol / Zone 3 > Archives Service Médical 2	Plafond	Béton
Sous-sol / Zone 3 > Archives Service Médical 2	Mur A	Béton
Sous-sol / Zone 3 > Archives Service Médical 2	Mur D	Béton
Sous-sol / Zone 3 > Archives Service Médical 2	Mur C	Béton
Sous-sol / Zone 3 > Archives Service Médical 2	Mur B	Béton
Sous-sol / Zone 3 > Archives Service Médical 2	Conduit	PVC
Sous-sol / Zone 1 > Archives UFS	Sol	Béton
Sous-sol / Zone 1 > Archives UFS	Plafond	Brut
Sous-sol / Zone 1 > Archives UFS	Plafond	Béton
Sous-sol / Zone 1 > Archives UFS	Mur B	Brut
Sous-sol / Zone 1 > Archives UFS	Mur B	Parpaing
Sous-sol / Zone 1 > Archives UFS	Mur C	Brut
Sous-sol / Zone 1 > Archives UFS	Mur C	Parpaing
Sous-sol / Zone 1 > Archives UFS	Mur D	Brut
Sous-sol / Zone 1 > Archives UFS	Mur D	Parpaing
Sous-sol / Zone 1 > Archives UFS	Mur A	Brut
Sous-sol / Zone 1 > Archives UFS	Mur A	Parpaing
4ème étage / Zone 3 > Attaché de direction	Mur A	Papier peint
4ème étage / Zone 3 > Attaché de direction	Mur A	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Attaché de direction	Mur A	Placoplâtre
4ème étage / Zone 3 > Attaché de direction	Mur B	Papier peint
4ème étage / Zone 3 > Attaché de direction	Mur B	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Attaché de direction	Mur B	Placoplâtre
4ème étage / Zone 3 > Attaché de direction	Mur C	Papier peint
4ème étage / Zone 3 > Attaché de direction	Mur C	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Attaché de direction	Mur C	Plâtre

4ème étage / Zone 3 > Attaché de direction	Mur D	Papier peint
4ème étage / Zone 3 > Attaché de direction	Mur D	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Attaché de direction	Mur D	Placoplâtre
4ème étage / Zone 3 > Attaché de direction	Plafond menuiserie	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Attaché de direction	Plafond menuiserie	Plâtre
4ème étage / Zone 3 > Attaché de direction 2	Mur C	Papier peint
4ème étage / Zone 3 > Attaché de direction 2	Mur C	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Attaché de direction 2	Mur C	Plâtre
4ème étage / Zone 3 > Attaché de direction 2	Mur D	Papier peint
4ème étage / Zone 3 > Attaché de direction 2	Mur D	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Attaché de direction 2	Mur D	Placoplâtre
4ème étage / Zone 3 > Attaché de direction 2	Mur A	Papier peint
4ème étage / Zone 3 > Attaché de direction 2	Mur A	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Attaché de direction 2	Mur A	Plâtre
4ème étage / Zone 3 > Attaché de direction 2	Mur B	Papier peint
4ème étage / Zone 3 > Attaché de direction 2	Mur B	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Attaché de direction 2	Mur B	Placoplâtre
4ème étage / Zone 3 > Attaché de direction 2	Plafond menuiserie	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Attaché de direction 2	Plafond menuiserie	Plâtre
Rdc Haut / Zone 5 > Auvent	Mur C	Peinture
Rdc Bas / Zone 4 > B. CSE	Plafond	Peinture
Rdc Bas / Zone 4 > B. CSE	Mur F	Peinture
Rdc Bas / Zone 4 > B. CSE	Mur E	Peinture
Rdc Bas / Zone 4 > B. CSE	Mur D	Peinture
Rdc Bas / Zone 4 > B. CSE	Mur C	Peinture
Rdc Bas / Zone 4 > B. CSE	Mur B	Peinture
Rdc Bas / Zone 4 > B. CSE	Mur A	Peinture
Rdc Bas / Zone 4 > B. CSE	Mur A	Placoplâtre
Rdc Bas / Zone 4 > B. CSE	Plinthe	Colle de plinthe
1er étage / Zone 2 > Baie informatique	Mur D	Peinture
1er étage / Zone 2 > Baie informatique	Mur D	Placoplâtre
1er étage / Zone 2 > Baie informatique	Mur D	Toile de verre
1er étage / Zone 2 > Baie informatique	Mur A	Peinture
1er étage / Zone 2 > Baie informatique	Mur A	Placoplâtre
1er étage / Zone 2 > Baie informatique	Mur A	Toile de verre
1er étage / Zone 2 > Baie informatique	Mur B	Peinture
1er étage / Zone 2 > Baie informatique	Mur B	Placoplâtre
1er étage / Zone 2 > Baie informatique	Mur B	Toile de verre

1er étage / Zone 2 > Baie informatique	Mur C	Peinture
1er étage / Zone 2 > Baie informatique	Mur C	Placoplâtre
1er étage / Zone 2 > Baie informatique	Mur C	Toile de verre
Sous-sol / Zone 1 > Bibliothèque CSE	Plafond	Peinture
Sous-sol / Zone 1 > Bibliothèque CSE	Mur A	Peinture
Sous-sol / Zone 1 > Bibliothèque CSE	Mur B	Peinture
Sous-sol / Zone 1 > Bibliothèque CSE	Mur C	Peinture
Sous-sol / Zone 1 > Bibliothèque CSE	Mur D	Peinture
4ème étage / Zone 1 > Bureau 1	Mur D	Papier peint
4ème étage / Zone 1 > Bureau 1	Mur D	Peinture
4ème étage / Zone 1 > Bureau 1	Mur D	Placoplâtre
4ème étage / Zone 1 > Bureau 1	Mur A	Papier peint
4ème étage / Zone 1 > Bureau 1	Mur A	Peinture
4ème étage / Zone 1 > Bureau 1	Mur A	Placoplâtre
4ème étage / Zone 1 > Bureau 1	Mur B	Papier peint
4ème étage / Zone 1 > Bureau 1	Mur B	Peinture
4ème étage / Zone 1 > Bureau 1	Mur B	Plâtre
4ème étage / Zone 1 > Bureau 1	Mur C	Papier peint
4ème étage / Zone 1 > Bureau 1	Mur C	Peinture
4ème étage / Zone 1 > Bureau 1	Mur C	Placoplâtre
3ème étage / Zone 2 > Bureau 1	Mur B	Peinture
3ème étage / Zone 2 > Bureau 1	Mur B	Placoplâtre
3ème étage / Zone 2 > Bureau 1	Mur B	Toile de verre
3ème étage / Zone 2 > Bureau 1	Mur C	Peinture
3ème étage / Zone 2 > Bureau 1	Mur C	Plâtre
3ème étage / Zone 2 > Bureau 1	Mur C	Toile de verre
3ème étage / Zone 2 > Bureau 1	Mur D	Peinture
3ème étage / Zone 2 > Bureau 1	Mur D	Placoplâtre
3ème étage / Zone 2 > Bureau 1	Mur D	Toile de verre
3ème étage / Zone 2 > Bureau 1	Mur A	Peinture
3ème étage / Zone 2 > Bureau 1	Mur A	Placoplâtre
3ème étage / Zone 2 > Bureau 1	Mur A	Toile de verre
3ème étage / Zone 2 > Bureau 1	Plafond menuiserie	Peinture
3ème étage / Zone 2 > Bureau 1	Plafond menuiserie	Plâtre
4ème étage / Zone 1 > Bureau 1	Coffrage sous fenêtre	Bois
4ème étage / Zone 1 > Bureau 1	Coffrage sous fenêtre	Peinture
4ème étage / Zone 1 > Bureau 2	Mur D	Papier peint
4ème étage / Zone 1 > Bureau 2	Mur D	Peinture

4ème étage / Zone 1 > Bureau 2	Mur D	Plâtre
4ème étage / Zone 1 > Bureau 2	Mur A	Papier peint
4ème étage / Zone 1 > Bureau 2	Mur A	Peinture
4ème étage / Zone 1 > Bureau 2	Mur A	Placoplâtre
4ème étage / Zone 1 > Bureau 2	Mur B	Papier peint
4ème étage / Zone 1 > Bureau 2	Mur B	Peinture
4ème étage / Zone 1 > Bureau 2	Mur B	Placoplâtre
4ème étage / Zone 1 > Bureau 2	Mur C	Papier peint
4ème étage / Zone 1 > Bureau 2	Mur C	Peinture
4ème étage / Zone 1 > Bureau 2	Mur C	Placoplâtre
3ème étage / Zone 2 > Bureau 2	Mur B	Peinture
3ème étage / Zone 2 > Bureau 2	Mur B	Placoplâtre
3ème étage / Zone 2 > Bureau 2	Mur B	Toile de verre
3ème étage / Zone 2 > Bureau 2	Mur C	Peinture
3ème étage / Zone 2 > Bureau 2	Mur C	Plâtre
3ème étage / Zone 2 > Bureau 2	Mur C	Toile de verre
3ème étage / Zone 2 > Bureau 2	Mur D	Peinture
3ème étage / Zone 2 > Bureau 2	Mur D	Placoplâtre
3ème étage / Zone 2 > Bureau 2	Mur D	Toile de verre
3ème étage / Zone 2 > Bureau 2	Mur A	Peinture
3ème étage / Zone 2 > Bureau 2	Mur A	Placoplâtre
3ème étage / Zone 2 > Bureau 2	Mur A	Toile de verre
3ème étage / Zone 2 > Bureau 2	Plafond menuiserie	Peinture
3ème étage / Zone 2 > Bureau 2	Plafond menuiserie	Plâtre
4ème étage / Zone 1 > Bureau 3	Mur D	Papier peint
4ème étage / Zone 1 > Bureau 3	Mur D	Peinture
4ème étage / Zone 1 > Bureau 3	Mur D	Plâtre
4ème étage / Zone 1 > Bureau 3	Mur A	Papier peint
4ème étage / Zone 1 > Bureau 3	Mur A	Peinture
4ème étage / Zone 1 > Bureau 3	Mur A	Placoplâtre
4ème étage / Zone 1 > Bureau 3	Mur B	Papier peint
4ème étage / Zone 1 > Bureau 3	Mur B	Peinture
4ème étage / Zone 1 > Bureau 3	Mur B	Placoplâtre
4ème étage / Zone 1 > Bureau 3	Mur C	Papier peint
4ème étage / Zone 1 > Bureau 3	Mur C	Peinture
4ème étage / Zone 1 > Bureau 3	Mur C	Placoplâtre
3ème étage / Zone 2 > Bureau 3	Mur B	Peinture
3ème étage / Zone 2 > Bureau 3	Mur B	Placoplâtre

3ème étage / Zone 2 > Bureau 3	Mur B	Toile de verre
3ème étage / Zone 2 > Bureau 3	Mur C	Peinture
3ème étage / Zone 2 > Bureau 3	Mur C	Plâtre
3ème étage / Zone 2 > Bureau 3	Mur C	Toile de verre
3ème étage / Zone 2 > Bureau 3	Mur D	Peinture
3ème étage / Zone 2 > Bureau 3	Mur D	Plâtre
3ème étage / Zone 2 > Bureau 3	Mur D	Toile de verre
3ème étage / Zone 2 > Bureau 3	Mur A	Peinture
3ème étage / Zone 2 > Bureau 3	Mur A	Placoplâtre
3ème étage / Zone 2 > Bureau 3	Mur A	Toile de verre
3ème étage / Zone 2 > Bureau 3	Plafond menuiserie	Peinture
3ème étage / Zone 2 > Bureau 3	Plafond menuiserie	Plâtre
3ème étage / Zone 2 > Bureau 4	Mur B	Peinture
3ème étage / Zone 2 > Bureau 4	Mur B	Placoplâtre
3ème étage / Zone 2 > Bureau 4	Mur B	Toile de verre
3ème étage / Zone 2 > Bureau 4	Mur C	Peinture
3ème étage / Zone 2 > Bureau 4	Mur C	Plâtre
3ème étage / Zone 2 > Bureau 4	Mur C	Toile de verre
3ème étage / Zone 2 > Bureau 4	Mur D	Peinture
3ème étage / Zone 2 > Bureau 4	Mur D	Placoplâtre
3ème étage / Zone 2 > Bureau 4	Mur D	Toile de verre
3ème étage / Zone 2 > Bureau 4	Mur A	Peinture
3ème étage / Zone 2 > Bureau 4	Mur A	Placoplâtre
3ème étage / Zone 2 > Bureau 4	Mur A	Toile de verre
3ème étage / Zone 2 > Bureau 4	Plafond menuiserie	Peinture
3ème étage / Zone 2 > Bureau 4	Plafond menuiserie	Plâtre
2ème étage / Zone 5 > Bureau A	Mur C	Peinture
2ème étage / Zone 5 > Bureau A	Mur C	Plâtre
2ème étage / Zone 5 > Bureau A	Mur C	Toile de verre
2ème étage / Zone 5 > Bureau A	Mur D	Peinture
2ème étage / Zone 5 > Bureau A	Mur D	Placoplâtre
2ème étage / Zone 5 > Bureau A	Mur D	Toile de verre
2ème étage / Zone 5 > Bureau A	Mur A	Peinture
2ème étage / Zone 5 > Bureau A	Mur A	Placoplâtre
2ème étage / Zone 5 > Bureau A	Mur A	Toile de verre
2ème étage / Zone 5 > Bureau A	Mur B	Peinture
2ème étage / Zone 5 > Bureau A	Mur B	Plâtre
2ème étage / Zone 5 > Bureau A	Mur B	Toile de verre

2ème étage / Zone 5 > Bureau B	Mur C	Peinture
2ème étage / Zone 5 > Bureau B	Mur C	Plâtre
2ème étage / Zone 5 > Bureau B	Mur C	Toile de verre
2ème étage / Zone 5 > Bureau B	Mur D	Peinture
2ème étage / Zone 5 > Bureau B	Mur D	Plâtre
2ème étage / Zone 5 > Bureau B	Mur D	Toile de verre
2ème étage / Zone 5 > Bureau B	Mur A	Peinture
2ème étage / Zone 5 > Bureau B	Mur A	Placoplâtre
2ème étage / Zone 5 > Bureau B	Mur A	Toile de verre
2ème étage / Zone 5 > Bureau B	Mur B	Peinture
2ème étage / Zone 5 > Bureau B	Mur B	Placoplâtre
2ème étage / Zone 5 > Bureau B	Mur B	Toile de verre
2ème étage / Zone 5 > Bureau C	Mur C	Peinture
2ème étage / Zone 5 > Bureau C	Mur C	Plâtre
2ème étage / Zone 5 > Bureau C	Mur C	Toile de verre
2ème étage / Zone 5 > Bureau C	Mur D	Peinture
2ème étage / Zone 5 > Bureau C	Mur D	Plâtre
2ème étage / Zone 5 > Bureau C	Mur D	Toile de verre
2ème étage / Zone 5 > Bureau C	Mur A	Peinture
2ème étage / Zone 5 > Bureau C	Mur A	Placoplâtre
2ème étage / Zone 5 > Bureau C	Mur A	Toile de verre
2ème étage / Zone 5 > Bureau C	Mur B	Peinture
2ème étage / Zone 5 > Bureau C	Mur B	Placoplâtre
2ème étage / Zone 5 > Bureau C	Mur B	Toile de verre
2ème étage / Zone 4 > Bureau D	Mur C	Peinture
2ème étage / Zone 4 > Bureau D	Mur C	Plâtre
2ème étage / Zone 4 > Bureau D	Mur C	Toile de verre
2ème étage / Zone 4 > Bureau D	Mur D	Peinture
2ème étage / Zone 4 > Bureau D	Mur D	Plâtre
2ème étage / Zone 4 > Bureau D	Mur D	Toile de verre
2ème étage / Zone 4 > Bureau D	Mur E	Peinture
2ème étage / Zone 4 > Bureau D	Mur E	Plâtre
2ème étage / Zone 4 > Bureau D	Mur E	Toile de verre
2ème étage / Zone 4 > Bureau D	Plafond menuiserie	Peinture
2ème étage / Zone 4 > Bureau D	Plafond menuiserie	Plâtre
2ème étage / Zone 4 > Bureau D	Plafond menuiserie	Toile de verre
2ème étage / Zone 4 > Bureau E	Mur C	Peinture
2ème étage / Zone 4 > Bureau E	Mur C	Plâtre

2ème étage / Zone 4 > Bureau E	Mur C	Toile de verre
2ème étage / Zone 4 > Bureau E	Mur D	Peinture
2ème étage / Zone 4 > Bureau E	Mur D	Plâtre
2ème étage / Zone 4 > Bureau E	Mur D	Toile de verre
2ème étage / Zone 4 > Bureau E	Mur E	Peinture
2ème étage / Zone 4 > Bureau E	Mur E	Plâtre
2ème étage / Zone 4 > Bureau E	Mur E	Toile de verre
2ème étage / Zone 4 > Bureau E	Plafond menuiserie	Peinture
2ème étage / Zone 4 > Bureau E	Plafond menuiserie	Plâtre
2ème étage / Zone 4 > Bureau E	Plafond menuiserie	Toile de verre
2ème étage / Zone 4 > Bureau F	Mur C	Peinture
2ème étage / Zone 4 > Bureau F	Mur C	Plâtre
2ème étage / Zone 4 > Bureau F	Mur C	Toile de verre
2ème étage / Zone 4 > Bureau G	Mur C	Peinture
2ème étage / Zone 4 > Bureau G	Mur C	Plâtre
2ème étage / Zone 4 > Bureau G	Mur C	Toile de verre
2ème étage / Zone 4 > Bureau H	Mur E	Peinture
2ème étage / Zone 4 > Bureau H	Mur E	Plâtre
2ème étage / Zone 4 > Bureau H	Mur E	Toile de verre
2ème étage / Zone 4 > Bureau H	Plafond menuiserie	Peinture
2ème étage / Zone 4 > Bureau H	Plafond menuiserie	Plâtre
2ème étage / Zone 4 > Bureau H	Plafond menuiserie	Toile de verre
2ème étage / Zone 4 > Bureau I	Mur C	Peinture
2ème étage / Zone 4 > Bureau I	Mur C	Plâtre
2ème étage / Zone 4 > Bureau I	Mur C	Toile de verre
2ème étage / Zone 4 > Bureau J	Mur C	Peinture
2ème étage / Zone 4 > Bureau J	Mur C	Plâtre
2ème étage / Zone 4 > Bureau J	Mur C	Toile de verre
2ème étage / Zone 4 > Bureau K	Mur C	Peinture
2ème étage / Zone 4 > Bureau K	Mur C	Plâtre
2ème étage / Zone 4 > Bureau K	Mur C	Toile de verre
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°1	Plafond	Peinture
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°1	Mur B	Peinture
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°1	Mur B	Plâtre
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°1	Mur B	Toile de verre
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°1	Mur C	Peinture
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°1	Mur C	Plâtre
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°1	Mur C	Toile de verre

2ème étage / Zone 1 > Bureau n°1	Mur D	Peinture
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°1	Mur D	Plâtre
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°1	Mur D	Toile de verre
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°1	Mur E	Peinture
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°1	Mur E	Plâtre
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°1	Mur E	Toile de verre
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°1	Mur F	Peinture
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°1	Mur F	Plâtre
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°1	Mur F	Toile de verre
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°1	Mur A	Peinture
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°1	Mur A	Plâtre
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°1	Mur A	Toile de verre
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°1	Plafond menuiserie	Peinture
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°1	Plafond menuiserie	Plâtre
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°1	Plafond menuiserie	Toile de verre
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°2	Plafond	Peinture
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°2	Mur A	Peinture
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°2	Mur A	Plâtre
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°2	Mur A	Toile de verre
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°2	Mur B	Peinture
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°2	Mur B	Plâtre
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°2	Mur B	Toile de verre
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°2	Mur C	Peinture
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°2	Mur C	Plâtre
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°2	Mur C	Toile de verre
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°2	Mur D	Peinture
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°2	Mur D	Plâtre
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°2	Mur D	Toile de verre
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°2	Plafond menuiserie	Peinture
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°2	Plafond menuiserie	Plâtre
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°2	Plafond menuiserie	Toile de verre
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°3	Plafond	Peinture
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°3	Mur A	Peinture
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°3	Mur A	Plâtre
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°3	Mur A	Toile de verre
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°3	Mur B	Peinture
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°3	Mur B	Plâtre
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°3	Mur B	Toile de verre

2ème étage / Zone 1 > Bureau n°3	Mur C	Peinture
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°3	Mur C	Plâtre
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°3	Mur C	Toile de verre
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°3	Mur D	Peinture
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°3	Mur D	Plâtre
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°3	Mur D	Toile de verre
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°3	Plafond menuiserie	Peinture
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°3	Plafond menuiserie	Plâtre
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°3	Plafond menuiserie	Toile de verre
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°4	Plafond	Peinture
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°4	Mur A	Peinture
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°4	Mur A	Plâtre
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°4	Mur A	Toile de verre
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°4	Mur B	Peinture
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°4	Mur B	Plâtre
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°4	Mur B	Toile de verre
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°4	Mur C	Peinture
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°4	Mur C	Plâtre
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°4	Mur C	Toile de verre
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°4	Mur D	Peinture
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°4	Mur D	Plâtre
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°4	Mur D	Toile de verre
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°4	Plafond menuiserie	Peinture
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°4	Plafond menuiserie	Plâtre
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°4	Plafond menuiserie	Toile de verre
2ème étage / Zone 2 > Bureau n°5	Mur B	Peinture
2ème étage / Zone 2 > Bureau n°5	Mur B	Plâtre
2ème étage / Zone 2 > Bureau n°5	Mur B	Toile de verre
2ème étage / Zone 2 > Bureau n°5	Mur A	Peinture
2ème étage / Zone 2 > Bureau n°5	Mur A	Plâtre
2ème étage / Zone 2 > Bureau n°5	Mur A	Toile de verre
2ème étage / Zone 2 > Bureau n°5	Mur D	Peinture
2ème étage / Zone 2 > Bureau n°5	Mur D	Plâtre
2ème étage / Zone 2 > Bureau n°5	Mur D	Toile de verre
2ème étage / Zone 2 > Bureau n°5	Mur C	Peinture
2ème étage / Zone 2 > Bureau n°5	Mur C	Plâtre
2ème étage / Zone 2 > Bureau n°5	Mur C	Toile de verre
2ème étage / Zone 2 > Bureau n°6	Mur E	Peinture

2ème étage / Zone 2 > Bureau n°6	Mur E	Plâtre
2ème étage / Zone 2 > Bureau n°6	Mur E	Toile de verre
2ème étage / Zone 2 > Bureau n°6	Mur F	Peinture
2ème étage / Zone 2 > Bureau n°6	Mur F	Plâtre
2ème étage / Zone 2 > Bureau n°6	Mur F	Toile de verre
2ème étage / Zone 2 > Bureau n°6	Mur A	Peinture
2ème étage / Zone 2 > Bureau n°6	Mur A	Plâtre
2ème étage / Zone 2 > Bureau n°6	Mur A	Toile de verre
2ème étage / Zone 2 > Bureau n°6	Mur B	Peinture
2ème étage / Zone 2 > Bureau n°6	Mur B	Plâtre
2ème étage / Zone 2 > Bureau n°6	Mur B	Toile de verre
2ème étage / Zone 2 > Bureau n°6	Mur C	Peinture
2ème étage / Zone 2 > Bureau n°6	Mur C	Plâtre
2ème étage / Zone 2 > Bureau n°6	Mur C	Toile de verre
2ème étage / Zone 2 > Bureau n°6	Mur D	Peinture
2ème étage / Zone 2 > Bureau n°6	Mur D	Plâtre
2ème étage / Zone 2 > Bureau n°6	Mur D	Toile de verre
2ème étage / Zone 2 > Bureau n°6	Plafond menuiserie	Peinture
2ème étage / Zone 2 > Bureau n°6	Plafond menuiserie	Plâtre
2ème étage / Zone 2 > Bureau n°6	Plafond menuiserie	Toile de verre
Rdc Haut / Zone 2 > CARSAT	Murs	Peinture
Rdc Haut / Zone 2 > CARSAT	Murs	Plâtre
Rdc Haut / Zone 2 > CARSAT	Murs	Toile de verre
Rdc Haut / Zone 2 > CARSAT	Plafond	Peinture
Rdc Haut / Zone 2 > CARSAT	Plafond	Plâtre
Rdc Haut / Zone 1 > Cabinets Médicaux ELSM	Murs	Peinture
Rdc Haut / Zone 1 > Cabinets Médicaux ELSM	Murs	Plâtre
Rdc Haut / Zone 1 > Cabinets Médicaux ELSM	Murs	Toile de verre
Rdc Haut / Zone 1 > Cabinets Médicaux ELSM	Plafond	Peinture
Rdc Haut / Zone 1 > Cabinets Médicaux ELSM	Plafond	Plâtre
Rdc Haut / Zone 1 > Cabinets Médicaux ELSM	Plafond	Toile de verre
3ème étage / Zone 1 > Chargé de mission	Mur C	Papier peint
3ème étage / Zone 1 > Chargé de mission	Mur C	Peinture
3ème étage / Zone 1 > Chargé de mission	Mur C	Plâtre
3ème étage / Zone 1 > Chargé de mission	Mur D	Papier peint
3ème étage / Zone 1 > Chargé de mission	Mur D	Peinture
3ème étage / Zone 1 > Chargé de mission	Mur D	Plâtre
3ème étage / Zone 1 > Chargé de mission	Mur A	Peinture

3ème étage / Zone 1 > Chargé de mission	Mur A	Plâtre
3ème étage / Zone 1 > Chargé de mission	Mur B	Peinture
3ème étage / Zone 1 > Chargé de mission	Mur B	Placoplâtre
3ème étage / Zone 1 > Chargé de mission	Mur B	Toile de verre
3ème étage / Zone 1 > Chargé de mission	Plafond menuiserie	Peinture
3ème étage / Zone 1 > Chargé de mission	Plafond menuiserie	Plâtre
Sous-sol / Zone 2 > Chaudière	Plafond	Peinture
Sous-sol / Zone 2 > Chaudière	Mur B	Peinture
Sous-sol / Zone 2 > Chaudière	Mur C	Peinture
Sous-sol / Zone 2 > Chaudière	Mur D	Peinture
Sous-sol / Zone 2 > Chaudière	Mur A	Peinture
5ème étage > Chaufferie	Plafond	Peinture
5ème étage > Chaufferie	Plafond	Placoplâtre
5ème étage > Chaufferie	Mur D	Peinture
5ème étage > Chaufferie	Mur D	Placoplâtre
5ème étage > Chaufferie	Mur A	Peinture
5ème étage > Chaufferie	Mur A	Placoplâtre
5ème étage > Chaufferie	Mur B	Peinture
5ème étage > Chaufferie	Mur B	Plâtre
5ème étage > Chaufferie	Mur C	Peinture
5ème étage > Chaufferie	Mur C	Plâtre
Rdc Bas / Zone 2 > Chaufferie	Plafond	Peinture
Rdc Bas / Zone 2 > Chaufferie	Mur D	Peinture
Rdc Bas / Zone 2 > Chaufferie	Mur A	Peinture
Rdc Bas / Zone 2 > Chaufferie	Mur B	Peinture
Rdc Bas / Zone 2 > Chaufferie	Mur C	Peinture
Rdc Bas / Zone 2 > Chaufferie	Plinthe	Colle de plinthe
Rdc Bas / Zone 2 > Chaufferie	Enduit de rebouchage	Enduit de rebouchage
4ème étage / Zone 2 > Communication	Plafond	Peinture
4ème étage / Zone 2 > Communication	Plafond	Plâtre
4ème étage / Zone 2 > Communication	Mur B	Peinture
4ème étage / Zone 2 > Communication	Mur B	Placoplâtre
4ème étage / Zone 2 > Communication	Mur B	Toile de verre
4ème étage / Zone 2 > Communication	Mur A	Peinture
4ème étage / Zone 2 > Communication	Mur A	Placoplâtre
4ème étage / Zone 2 > Communication	Mur A	Toile de verre
4ème étage / Zone 2 > Communication	Mur D	Peinture
4ème étage / Zone 2 > Communication	Mur D	Plâtre

4ème étage / Zone 2 > Communication	Mur D	Toile de verre
4ème étage / Zone 2 > Communication	Mur C	Peinture
4ème étage / Zone 2 > Communication	Mur C	Plâtre
4ème étage / Zone 2 > Communication	Mur C	Toile de verre
3ème étage / Zone 3 > Comptabilité	Mur C	Peinture
3ème étage / Zone 3 > Comptabilité	Mur C	Plâtre
3ème étage / Zone 3 > Comptabilité	Mur C	Toile de verre
3ème étage / Zone 3 > Comptabilité	Mur D	Peinture
3ème étage / Zone 3 > Comptabilité	Mur D	Placoplâtre
3ème étage / Zone 3 > Comptabilité	Mur D	Toile de verre
3ème étage / Zone 3 > Comptabilité	Mur A	Peinture
3ème étage / Zone 3 > Comptabilité	Mur A	Plâtre
3ème étage / Zone 3 > Comptabilité	Mur A	Toile de verre
3ème étage / Zone 3 > Comptabilité	Mur B	Peinture
3ème étage / Zone 3 > Comptabilité	Mur B	Placoplâtre
3ème étage / Zone 3 > Comptabilité	Mur B	Toile de verre
3ème étage / Zone 3 > Comptabilité	Plafond menuiserie	Peinture
3ème étage / Zone 3 > Comptabilité	Plafond menuiserie	Plâtre
3ème étage / Zone 3 > Contrôle 1	Mur C	Peinture
3ème étage / Zone 3 > Contrôle 1	Mur C	Plâtre
3ème étage / Zone 3 > Contrôle 1	Mur C	Toile de verre
3ème étage / Zone 3 > Contrôle 1	Mur D	Peinture
3ème étage / Zone 3 > Contrôle 1	Mur D	Placoplâtre
3ème étage / Zone 3 > Contrôle 1	Mur D	Toile de verre
3ème étage / Zone 3 > Contrôle 1	Mur A	Peinture
3ème étage / Zone 3 > Contrôle 1	Mur A	Plâtre
3ème étage / Zone 3 > Contrôle 1	Mur A	Toile de verre
3ème étage / Zone 3 > Contrôle 1	Mur B	Peinture
3ème étage / Zone 3 > Contrôle 1	Mur B	Placoplâtre
3ème étage / Zone 3 > Contrôle 1	Mur B	Toile de verre
3ème étage / Zone 3 > Contrôle 1	Plafond menuiserie	Peinture
3ème étage / Zone 3 > Contrôle 1	Plafond menuiserie	Plâtre
4ème étage / Zone 2 > Contrôle de gestion	Mur B	Peinture
4ème étage / Zone 2 > Contrôle de gestion	Mur B	Placoplâtre
4ème étage / Zone 2 > Contrôle de gestion	Mur B	Toile de verre
4ème étage / Zone 2 > Contrôle de gestion	Mur A	Papier peint
4ème étage / Zone 2 > Contrôle de gestion	Mur A	Peinture
4ème étage / Zone 2 > Contrôle de gestion	Mur A	Plâtre

4ème étage / Zone 2 > Contrôle de gestion	Mur D	Peinture
4ème étage / Zone 2 > Contrôle de gestion	Mur D	Placoplâtre
4ème étage / Zone 2 > Contrôle de gestion	Mur D	Toile de verre
4ème étage / Zone 2 > Contrôle de gestion	Mur C	Peinture
4ème étage / Zone 2 > Contrôle de gestion	Mur C	Placoplâtre
4ème étage / Zone 2 > Contrôle de gestion	Mur C	Toile de verre
3ème étage / Zone 1 > DAM	Mur C	Papier peint
3ème étage / Zone 1 > DAM	Mur C	Peinture
3ème étage / Zone 1 > DAM	Mur C	Plâtre
3ème étage / Zone 1 > DAM	Mur D	Peinture
3ème étage / Zone 1 > DAM	Mur D	Placoplâtre
3ème étage / Zone 1 > DAM	Mur D	Toile de verre
3ème étage / Zone 1 > DAM	Mur A	Peinture
3ème étage / Zone 1 > DAM	Mur A	Plâtre
3ème étage / Zone 1 > DAM	Mur B	Papier peint
3ème étage / Zone 1 > DAM	Mur B	Peinture
3ème étage / Zone 1 > DAM	Mur B	Plâtre
3ème étage / Zone 1 > DAM	Plafond menuiserie	Peinture
3ème étage / Zone 1 > DAM	Plafond menuiserie	Plâtre
4ème étage / Zone 2 > DCGDR	Plafond	Peinture
4ème étage / Zone 2 > DCGDR	Plafond	Plâtre
4ème étage / Zone 2 > DCGDR	Mur B	Peinture
4ème étage / Zone 2 > DCGDR	Mur B	Plâtre
4ème étage / Zone 2 > DCGDR	Mur B	Toile de verre
4ème étage / Zone 2 > DCGDR	Mur A	Peinture
4ème étage / Zone 2 > DCGDR	Mur A	Placoplâtre
4ème étage / Zone 2 > DCGDR	Mur A	Toile de verre
4ème étage / Zone 2 > DCGDR	Mur D	Peinture
4ème étage / Zone 2 > DCGDR	Mur D	Placoplâtre
4ème étage / Zone 2 > DCGDR	Mur D	Toile de verre
4ème étage / Zone 2 > DCGDR	Mur C	Peinture
4ème étage / Zone 2 > DCGDR	Mur C	Plâtre
4ème étage / Zone 2 > DCGDR	Mur C	Toile de verre
3ème étage / Zone 1 > DNS	Mur C	Papier peint
3ème étage / Zone 1 > DNS	Mur C	Peinture
3ème étage / Zone 1 > DNS	Mur C	Plâtre
3ème étage / Zone 1 > DNS	Mur D	Peinture
3ème étage / Zone 1 > DNS	Mur D	Plâtre

3ème étage / Zone 1 > DNS	Mur A	Peinture
3ème étage / Zone 1 > DNS	Mur A	Plâtre
3ème étage / Zone 1 > DNS	Mur B	Peinture
3ème étage / Zone 1 > DNS	Mur B	Placoplâtre
3ème étage / Zone 1 > DNS	Mur B	Toile de verre
3ème étage / Zone 1 > DNS	Plafond menuiserie	Peinture
3ème étage / Zone 1 > DNS	Plafond menuiserie	Plâtre
Rdc Bas / Zone 5 > DRSM 1	Mur A	Peinture
Rdc Bas / Zone 5 > DRSM 1	Mur A	Placoplâtre
Rdc Bas / Zone 5 > DRSM 1	Mur A	Toile de verre
Rdc Bas / Zone 5 > DRSM 1	Mur B	Peinture
Rdc Bas / Zone 5 > DRSM 1	Mur B	Placoplâtre
Rdc Bas / Zone 5 > DRSM 1	Mur B	Toile de verre
Rdc Bas / Zone 5 > DRSM 1	Mur C	Peinture
Rdc Bas / Zone 5 > DRSM 1	Mur C	Placoplâtre
Rdc Bas / Zone 5 > DRSM 1	Mur C	Toile de verre
Rdc Bas / Zone 5 > DRSM 1	Mur D	Peinture
Rdc Bas / Zone 5 > DRSM 1	Mur D	Placoplâtre
Rdc Bas / Zone 5 > DRSM 1	Mur D	Toile de verre
Rdc Bas / Zone 5 > DRSM 2	Mur A	Peinture
Rdc Bas / Zone 5 > DRSM 2	Mur A	Placoplâtre
Rdc Bas / Zone 5 > DRSM 2	Mur A	Toile de verre
Rdc Bas / Zone 5 > DRSM 2	Mur B	Peinture
Rdc Bas / Zone 5 > DRSM 2	Mur B	Placoplâtre
Rdc Bas / Zone 5 > DRSM 2	Mur B	Toile de verre
Rdc Bas / Zone 5 > DRSM 2	Mur C	Peinture
Rdc Bas / Zone 5 > DRSM 2	Mur C	Placoplâtre
Rdc Bas / Zone 5 > DRSM 2	Mur C	Toile de verre
Rdc Bas / Zone 5 > DRSM 2	Mur D	Peinture
Rdc Bas / Zone 5 > DRSM 2	Mur D	Placoplâtre
Rdc Bas / Zone 5 > DRSM 2	Mur D	Toile de verre
Rdc Bas / Zone 5 > DRSM 2	Conduit	Conduit
Rdc Bas / Zone 5 > DRSM 3	Mur A	Peinture
Rdc Bas / Zone 5 > DRSM 3	Mur F	Peinture
Rdc Bas / Zone 5 > DRSM 3	Mur E	Peinture
Rdc Bas / Zone 5 > DRSM 3	Mur D	Peinture
Rdc Bas / Zone 5 > DRSM 3	Mur C	Peinture
Rdc Bas / Zone 5 > DRSM 3	Mur B	Peinture

4ème étage / Zone 1 > Dgt 1	Plafond	Brique
4ème étage / Zone 1 > Dgt 1	Mur B	Papier peint
4ème étage / Zone 1 > Dgt 1	Mur B	Peinture
4ème étage / Zone 1 > Dgt 1	Mur B	Placoplâtre
4ème étage / Zone 1 > Dgt 1	Mur A	Papier peint
4ème étage / Zone 1 > Dgt 1	Mur A	Peinture
4ème étage / Zone 1 > Dgt 1	Mur A	Placoplâtre
4ème étage / Zone 1 > Dgt 1	Mur D	Papier peint
4ème étage / Zone 1 > Dgt 1	Mur D	Peinture
4ème étage / Zone 1 > Dgt 1	Mur D	Placoplâtre
4ème étage / Zone 1 > Dgt 1	Mur C	Papier peint
4ème étage / Zone 1 > Dgt 1	Mur C	Peinture
4ème étage / Zone 1 > Dgt 1	Mur C	Placoplâtre
4ème étage / Zone 1 > Dgt 1	Poteau	Papier peint
4ème étage / Zone 1 > Dgt 1	Poteau	Peinture
4ème étage / Zone 1 > Dgt 1	Poteau	Plâtre
3ème étage / Zone 1 > Dgt 1	Plafond	Brut
3ème étage / Zone 1 > Dgt 1	Plafond	Béton
3ème étage / Zone 1 > Dgt 1	Mur B	Peinture
3ème étage / Zone 1 > Dgt 1	Mur B	Plâtre
3ème étage / Zone 1 > Dgt 1	Mur C	Peinture
3ème étage / Zone 1 > Dgt 1	Mur C	Plâtre
3ème étage / Zone 1 > Dgt 1	Mur D	Peinture
3ème étage / Zone 1 > Dgt 1	Mur D	Plâtre
3ème étage / Zone 1 > Dgt 1	Mur E	Peinture
3ème étage / Zone 1 > Dgt 1	Mur E	Plâtre
3ème étage / Zone 1 > Dgt 1	Mur F	Peinture
3ème étage / Zone 1 > Dgt 1	Mur F	Plâtre
3ème étage / Zone 1 > Dgt 1	Mur A	Peinture
3ème étage / Zone 1 > Dgt 1	Mur A	Plâtre
3ème étage / Zone 1 > Dgt 1	Poteau	Peinture
3ème étage / Zone 1 > Dgt 1	Plafond	Enduit de rebouchage
1er étage / Zone 1 > Dgt 1	Plafond	Brut
1er étage / Zone 1 > Dgt 1	Plafond	Béton
1er étage / Zone 1 > Dgt 1	Mur A	Peinture
1er étage / Zone 1 > Dgt 1	Mur A	Plâtre
1er étage / Zone 1 > Dgt 1	Mur A	Toile de verre
1er étage / Zone 1 > Dgt 1	Mur F	Peinture

1er étage / Zone 1 > Dgt 1	Mur F	Plâtre
1er étage / Zone 1 > Dgt 1	Mur F	Toile de verre
1er étage / Zone 1 > Dgt 1	Mur E	Peinture
1er étage / Zone 1 > Dgt 1	Mur E	Plâtre
1er étage / Zone 1 > Dgt 1	Mur E	Toile de verre
1er étage / Zone 1 > Dgt 1	Mur D	Peinture
1er étage / Zone 1 > Dgt 1	Mur D	Plâtre
1er étage / Zone 1 > Dgt 1	Mur D	Toile de verre
1er étage / Zone 1 > Dgt 1	Mur C	Peinture
1er étage / Zone 1 > Dgt 1	Mur C	Plâtre
1er étage / Zone 1 > Dgt 1	Mur C	Toile de verre
1er étage / Zone 1 > Dgt 1	Mur B	Peinture
1er étage / Zone 1 > Dgt 1	Mur B	Plâtre
1er étage / Zone 1 > Dgt 1	Mur B	Toile de verre
1er étage / Zone 1 > Dgt 1	Poteau	Peinture
1er étage / Zone 1 > Dgt 1	Poteau	Plâtre
2ème étage / Zone 1 > Dgt 1	Mur A	Peinture
2ème étage / Zone 1 > Dgt 1	Mur A	Plâtre
2ème étage / Zone 1 > Dgt 1	Mur F	Peinture
2ème étage / Zone 1 > Dgt 1	Mur F	Plâtre
2ème étage / Zone 1 > Dgt 1	Mur E	Peinture
2ème étage / Zone 1 > Dgt 1	Mur E	Plâtre
2ème étage / Zone 1 > Dgt 1	Mur D	Peinture
2ème étage / Zone 1 > Dgt 1	Mur D	Plâtre
2ème étage / Zone 1 > Dgt 1	Mur C	Peinture
2ème étage / Zone 1 > Dgt 1	Mur C	Plâtre
2ème étage / Zone 1 > Dgt 1	Mur B	Peinture
2ème étage / Zone 1 > Dgt 1	Mur B	Plâtre
2ème étage / Zone 1 > Dgt 1	Poteaux	Peinture
Sous-sol / Zone 1 > Dgt 1	Plafond	Béton
Sous-sol / Zone 1 > Dgt 1	Mur K	Béton
Sous-sol / Zone 1 > Dgt 1	Mur J	Béton
Sous-sol / Zone 1 > Dgt 1	Mur I	Béton
Sous-sol / Zone 1 > Dgt 1	Mur H	Béton
Sous-sol / Zone 1 > Dgt 1	Mur G	Béton
Sous-sol / Zone 1 > Dgt 1	Mur F	Béton
Sous-sol / Zone 1 > Dgt 1	Mur E	Béton
Sous-sol / Zone 1 > Dgt 1	Mur D	Béton

Sous-sol / Zone 1 > Dgt 1	Mur C	Béton
Sous-sol / Zone 1 > Dgt 1	Mur B	Béton
Sous-sol / Zone 1 > Dgt 1	Mur A	Béton
Sous-sol / Zone 1 > Dgt 1	Mur N	Béton
Sous-sol / Zone 1 > Dgt 1	Mur M	Béton
Sous-sol / Zone 1 > Dgt 1	Mur L	Béton
4ème étage / Zone 1 > Dgt 2	Plafond	Brique
4ème étage / Zone 1 > Dgt 2	Mur E	Papier peint
4ème étage / Zone 1 > Dgt 2	Mur E	Peinture
4ème étage / Zone 1 > Dgt 2	Mur E	Placoplâtre
4ème étage / Zone 1 > Dgt 2	Mur F	Papier peint
4ème étage / Zone 1 > Dgt 2	Mur F	Peinture
4ème étage / Zone 1 > Dgt 2	Mur F	Plâtre
4ème étage / Zone 1 > Dgt 2	Mur A	Papier peint
4ème étage / Zone 1 > Dgt 2	Mur A	Peinture
4ème étage / Zone 1 > Dgt 2	Mur A	Placoplâtre
4ème étage / Zone 1 > Dgt 2	Mur B	Papier peint
4ème étage / Zone 1 > Dgt 2	Mur B	Peinture
4ème étage / Zone 1 > Dgt 2	Mur B	Plâtre
4ème étage / Zone 1 > Dgt 2	Mur C	Papier peint
4ème étage / Zone 1 > Dgt 2	Mur C	Peinture
4ème étage / Zone 1 > Dgt 2	Mur C	Placoplâtre
4ème étage / Zone 1 > Dgt 2	Mur D	Papier peint
4ème étage / Zone 1 > Dgt 2	Mur D	Peinture
4ème étage / Zone 1 > Dgt 2	Mur D	Placoplâtre
4ème étage / Zone 1 > Dgt 2	Poteau	Peinture
2ème étage / Zone 2 > Dgt 2	Plafond	Béton
2ème étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur E	Peinture
2ème étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur E	Plâtre
2ème étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur D	Peinture
2ème étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur D	Plâtre
2ème étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur C	Peinture
2ème étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur C	Plâtre
2ème étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur B	Peinture
2ème étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur B	Plâtre
2ème étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur A	Peinture
2ème étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur A	Placoplâtre
2ème étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur A	Toile de verre

2ème étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur H	Peinture
2ème étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur H	Placoplâtre
2ème étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur H	Toile de verre
2ème étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur G	Peinture
2ème étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur G	Plâtre
2ème étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur F	Peinture
2ème étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur F	Plâtre
2ème étage / Zone 2 > Dgt 2	Poteau	Peinture
1er étage / Zone 2 > Dgt 2	Plafond	Béton
1er étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur A	Peinture
1er étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur A	Plâtre
1er étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur A	Toile de verre
1er étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur B	Peinture
1er étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur B	Placoplâtre
1er étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur B	Toile de verre
1er étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur C	Peinture
1er étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur C	Placoplâtre
1er étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur C	Toile de verre
1er étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur D	Peinture
1er étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur D	Plâtre
1er étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur D	Toile de verre
1er étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur E	Peinture
1er étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur E	Plâtre
1er étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur E	Toile de verre
1er étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur F	Peinture
1er étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur F	Plâtre
1er étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur F	Toile de verre
1er étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur G	Peinture
1er étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur G	Plâtre
1er étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur G	Toile de verre
1er étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur H	Peinture
1er étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur H	Plâtre
1er étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur H	Toile de verre
Sous-sol / Zone 2 > Dgt 2	Plafond	Béton
Sous-sol / Zone 2 > Dgt 2	Mur F	Peinture
Sous-sol / Zone 2 > Dgt 2	Mur G	Peinture
Sous-sol / Zone 2 > Dgt 2	Mur H	Peinture
Sous-sol / Zone 2 > Dgt 2	Mur I	Peinture

Sous-sol / Zone 2 > Dgt 2	Mur J	Peinture
Sous-sol / Zone 2 > Dgt 2	Mur K	Peinture
Sous-sol / Zone 2 > Dgt 2	Mur L	Peinture
Sous-sol / Zone 2 > Dgt 2	Mur A	Peinture
Sous-sol / Zone 2 > Dgt 2	Mur B	Peinture
Sous-sol / Zone 2 > Dgt 2	Mur C	Peinture
Sous-sol / Zone 2 > Dgt 2	Mur D	Peinture
Sous-sol / Zone 2 > Dgt 2	Mur E	Peinture
3ème étage / Zone 2 > Dgt 2	Plafond	Brique
3ème étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur G	Peinture
3ème étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur G	Plâtre
3ème étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur H	Peinture
3ème étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur H	Placoplâtre
3ème étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur H	Toile de verre
3ème étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur A	Peinture
3ème étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur A	Placoplâtre
3ème étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur A	Toile de verre
3ème étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur B	Peinture
3ème étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur B	Plâtre
3ème étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur C	Peinture
3ème étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur C	Plâtre
3ème étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur D	Peinture
3ème étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur D	Plâtre
3ème étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur E	Peinture
3ème étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur E	Plâtre
3ème étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur F	Peinture
3ème étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur F	Plâtre
3ème étage / Zone 2 > Dgt 2	Poteaux	Peinture
1er étage / Zone 2 > Dgt 2	Poteaux	Peinture
1er étage / Zone 2 > Dgt 2	Poteaux	Plâtre
Rdc Bas / Zone 2 > Dgt 2	Plafond	Peinture
Rdc Bas / Zone 2 > Dgt 2	Mur H	Peinture
Rdc Bas / Zone 2 > Dgt 2	Mur G	Peinture
Rdc Bas / Zone 2 > Dgt 2	Mur F	Peinture
Rdc Bas / Zone 2 > Dgt 2	Mur E	Peinture
Rdc Bas / Zone 2 > Dgt 2	Mur D	Peinture
Rdc Bas / Zone 2 > Dgt 2	Mur C	Peinture
Rdc Bas / Zone 2 > Dgt 2	Mur B	Peinture

Rdc Bas / Zone 2 > Dgt 2	Mur A	Peinture
4ème étage / Zone 2 > Dgt 3	Plafond	Brique
4ème étage / Zone 2 > Dgt 3	Mur G	Papier peint
4ème étage / Zone 2 > Dgt 3	Mur G	Peinture
4ème étage / Zone 2 > Dgt 3	Mur G	Plâtre
4ème étage / Zone 2 > Dgt 3	Mur H	Papier peint
4ème étage / Zone 2 > Dgt 3	Mur H	Peinture
4ème étage / Zone 2 > Dgt 3	Mur H	Plâtre
4ème étage / Zone 2 > Dgt 3	Mur A	Papier peint
4ème étage / Zone 2 > Dgt 3	Mur A	Peinture
4ème étage / Zone 2 > Dgt 3	Mur A	Plâtre
4ème étage / Zone 2 > Dgt 3	Mur B	Papier peint
4ème étage / Zone 2 > Dgt 3	Mur B	Peinture
4ème étage / Zone 2 > Dgt 3	Mur B	Placoplâtre
4ème étage / Zone 2 > Dgt 3	Mur C	Papier peint
4ème étage / Zone 2 > Dgt 3	Mur C	Peinture
4ème étage / Zone 2 > Dgt 3	Mur C	Placoplâtre
4ème étage / Zone 2 > Dgt 3	Mur D	Papier peint
4ème étage / Zone 2 > Dgt 3	Mur D	Peinture
4ème étage / Zone 2 > Dgt 3	Mur D	Plâtre
4ème étage / Zone 2 > Dgt 3	Mur E	Papier peint
4ème étage / Zone 2 > Dgt 3	Mur E	Peinture
4ème étage / Zone 2 > Dgt 3	Mur E	Plâtre
4ème étage / Zone 2 > Dgt 3	Mur F	Papier peint
4ème étage / Zone 2 > Dgt 3	Mur F	Peinture
4ème étage / Zone 2 > Dgt 3	Mur F	Plâtre
4ème étage / Zone 2 > Dgt 3	Poteau	Peinture
3ème étage / Zone 3 > Dgt 3	Plafond	Béton
3ème étage / Zone 3 > Dgt 3	Mur B	Peinture
3ème étage / Zone 3 > Dgt 3	Mur B	Plâtre
3ème étage / Zone 3 > Dgt 3	Mur A	Peinture
3ème étage / Zone 3 > Dgt 3	Mur A	Plâtre
3ème étage / Zone 3 > Dgt 3	Mur D	Peinture
3ème étage / Zone 3 > Dgt 3	Mur D	Plâtre
3ème étage / Zone 3 > Dgt 3	Mur C	Peinture
3ème étage / Zone 3 > Dgt 3	Mur C	Plâtre
3ème étage / Zone 3 > Dgt 3	Poteau	Peinture
2ème étage / Zone 3 > Dgt 3	Plafond	Béton

2ème étage / Zone 3 > Dgt 3	Mur F	Peinture
2ème étage / Zone 3 > Dgt 3	Mur F	Plâtre
2ème étage / Zone 3 > Dgt 3	Mur E	Peinture
2ème étage / Zone 3 > Dgt 3	Mur E	Plâtre
2ème étage / Zone 3 > Dgt 3	Mur D	Peinture
2ème étage / Zone 3 > Dgt 3	Mur D	Plâtre
2ème étage / Zone 3 > Dgt 3	Mur C	Peinture
2ème étage / Zone 3 > Dgt 3	Mur C	Plâtre
2ème étage / Zone 3 > Dgt 3	Mur B	Peinture
2ème étage / Zone 3 > Dgt 3	Mur B	Plâtre
2ème étage / Zone 3 > Dgt 3	Mur A	Peinture
2ème étage / Zone 3 > Dgt 3	Mur A	Plâtre
Rdc Bas / Zone 3 > Dgt 3	Plafond	Peinture
Rdc Bas / Zone 3 > Dgt 3	Mur D	Peinture
Rdc Bas / Zone 3 > Dgt 3	Mur C	Peinture
Rdc Bas / Zone 3 > Dgt 3	Mur B	Peinture
Rdc Bas / Zone 3 > Dgt 3	Mur A	Peinture
Sous-sol / Zone 3 > Dgt 3	Plafond	Béton
Sous-sol / Zone 3 > Dgt 3	Mur B	Peinture
Sous-sol / Zone 3 > Dgt 3	Mur C	Peinture
Sous-sol / Zone 3 > Dgt 3	Mur D	Peinture
Sous-sol / Zone 3 > Dgt 3	Mur A	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Dgt 4	Plafond	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Dgt 4	Mur B	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Dgt 4	Mur B	Plâtre
4ème étage / Zone 3 > Dgt 4	Mur C	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Dgt 4	Mur C	Plâtre
4ème étage / Zone 3 > Dgt 4	Mur D	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Dgt 4	Mur D	Plâtre
4ème étage / Zone 3 > Dgt 4	Mur A	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Dgt 4	Mur A	Plâtre
4ème étage / Zone 3 > Dgt 4	Poteaux	Peinture
3ème étage / Zone 3 > Dgt 4	Plafond	Béton
3ème étage / Zone 3 > Dgt 4	Mur B	Peinture
3ème étage / Zone 3 > Dgt 4	Mur B	Plâtre
3ème étage / Zone 3 > Dgt 4	Mur A	Peinture
3ème étage / Zone 3 > Dgt 4	Mur A	Plâtre
3ème étage / Zone 3 > Dgt 4	Mur D	Peinture

3ème étage / Zone 3 > Dgt 4	Mur D	Plâtre
3ème étage / Zone 3 > Dgt 4	Mur C	Peinture
3ème étage / Zone 3 > Dgt 4	Mur C	Plâtre
Rdc Bas / Zone 3 > Dgt 4	Plafond	Peinture
Rdc Bas / Zone 3 > Dgt 4	Mur B	Peinture
Rdc Bas / Zone 3 > Dgt 4	Mur A	Peinture
Rdc Bas / Zone 3 > Dgt 4	Mur F	Peinture
Rdc Bas / Zone 3 > Dgt 4	Mur E	Peinture
Rdc Bas / Zone 3 > Dgt 4	Mur D	Peinture
Rdc Bas / Zone 3 > Dgt 4	Mur C	Peinture
Sous-sol / Zone 3 > Dgt 4	Plafond	Béton
Sous-sol / Zone 3 > Dgt 4	Mur C	Peinture
Sous-sol / Zone 3 > Dgt 4	Mur D	Peinture
Sous-sol / Zone 3 > Dgt 4	Mur A	Peinture
Sous-sol / Zone 3 > Dgt 4	Mur B	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Dgt 5	Plafond	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Dgt 5	Mur F	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Dgt 5	Mur F	Plâtre
4ème étage / Zone 3 > Dgt 5	Mur E	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Dgt 5	Mur E	Plâtre
4ème étage / Zone 3 > Dgt 5	Mur D	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Dgt 5	Mur D	Plâtre
4ème étage / Zone 3 > Dgt 5	Mur C	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Dgt 5	Mur C	Plâtre
4ème étage / Zone 3 > Dgt 5	Mur B	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Dgt 5	Mur B	Plâtre
4ème étage / Zone 3 > Dgt 5	Mur A	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Dgt 5	Mur A	Plâtre
Rdc Bas / Zone 3 > Dgt 5	Plafond	Peinture
Rdc Bas / Zone 3 > Dgt 5	Mur B	Peinture
Rdc Bas / Zone 3 > Dgt 5	Mur C	Peinture
Rdc Bas / Zone 3 > Dgt 5	Mur D	Peinture
Rdc Bas / Zone 3 > Dgt 5	Mur E	Peinture
Rdc Bas / Zone 3 > Dgt 5	Mur F	Peinture
Rdc Bas / Zone 3 > Dgt 5	Mur A	Peinture
Rdc Bas / Zone 3 > Dgt 5	Plinthe	Colle de plinthe
Rdc Bas / Zone 3 > Dgt 6	Plafond	Peinture
Rdc Bas / Zone 3 > Dgt 6	Mur D	Peinture

Rdc Bas / Zone 3 > Dgt 6	Mur C	Peinture
Rdc Bas / Zone 3 > Dgt 6	Mur B	Peinture
Rdc Bas / Zone 3 > Dgt 6	Mur A	Peinture
2ème étage / Zone 5 > Dgt A	Mur E	Peinture
2ème étage / Zone 5 > Dgt A	Mur E	Placoplâtre
2ème étage / Zone 5 > Dgt A	Mur E	Toile de verre
2ème étage / Zone 5 > Dgt A	Mur D	Peinture
2ème étage / Zone 5 > Dgt A	Mur D	Placoplâtre
2ème étage / Zone 5 > Dgt A	Mur D	Toile de verre
2ème étage / Zone 5 > Dgt A	Mur C	Peinture
2ème étage / Zone 5 > Dgt A	Mur C	Placoplâtre
2ème étage / Zone 5 > Dgt A	Mur C	Toile de verre
2ème étage / Zone 5 > Dgt A	Mur B	Peinture
2ème étage / Zone 5 > Dgt A	Mur B	Placoplâtre
2ème étage / Zone 5 > Dgt A	Mur B	Toile de verre
2ème étage / Zone 5 > Dgt A	Mur A	Peinture
2ème étage / Zone 5 > Dgt A	Mur A	Plâtre
2ème étage / Zone 5 > Dgt A	Mur A	Toile de verre
2ème étage / Zone 5 > Dgt A	Mur F	Peinture
2ème étage / Zone 5 > Dgt A	Mur F	Plâtre
2ème étage / Zone 5 > Dgt A	Mur F	Toile de verre
2ème étage / Zone 4 > Dgt B	Plafond	Peinture
2ème étage / Zone 4 > Dgt B	Mur C	Peinture
2ème étage / Zone 4 > Dgt B	Mur C	Plâtre
2ème étage / Zone 4 > Dgt B	Mur C	Toile de verre
2ème étage / Zone 4 > Dgt B	Mur D	Peinture
2ème étage / Zone 4 > Dgt B	Mur D	Plâtre
2ème étage / Zone 4 > Dgt B	Mur D	Toile de verre
2ème étage / Zone 4 > Dgt B	Mur A	Peinture
2ème étage / Zone 4 > Dgt B	Mur A	Plâtre
2ème étage / Zone 4 > Dgt B	Mur A	Toile de verre
2ème étage / Zone 4 > Dgt B	Mur B	Peinture
2ème étage / Zone 4 > Dgt B	Mur B	Plâtre
2ème étage / Zone 4 > Dgt B	Mur B	Toile de verre
Sous-sol / Zone 1 > Dgt Biblio	Sol	Béton
Sous-sol / Zone 1 > Dgt Biblio	Plafond	Béton
Sous-sol / Zone 1 > Dgt Biblio	Mur A	Parpaing
Sous-sol / Zone 1 > Dgt Biblio	Mur B	Parpaing

Sous-sol / Zone 1 > Dgt Biblio	Mur C	Parpaing
Sous-sol / Zone 1 > Dgt Biblio	Mur D	Peinture
Sous-sol / Zone 1 > Dgt Biblio	Mur D	Placoplâtre
2ème étage / Zone 4 > Dgt C	Plafond	Peinture
2ème étage / Zone 4 > Dgt C	Mur H	Peinture
2ème étage / Zone 4 > Dgt C	Mur H	Plâtre
2ème étage / Zone 4 > Dgt C	Mur H	Toile de verre
2ème étage / Zone 4 > Dgt C	Mur G	Peinture
2ème étage / Zone 4 > Dgt C	Mur G	Plâtre
2ème étage / Zone 4 > Dgt C	Mur G	Toile de verre
2ème étage / Zone 4 > Dgt C	Mur F	Peinture
2ème étage / Zone 4 > Dgt C	Mur F	Plâtre
2ème étage / Zone 4 > Dgt C	Mur F	Toile de verre
2ème étage / Zone 4 > Dgt C	Mur E	Peinture
2ème étage / Zone 4 > Dgt C	Mur E	Plâtre
2ème étage / Zone 4 > Dgt C	Mur E	Toile de verre
2ème étage / Zone 4 > Dgt C	Mur D	Peinture
2ème étage / Zone 4 > Dgt C	Mur D	Plâtre
2ème étage / Zone 4 > Dgt C	Mur D	Toile de verre
2ème étage / Zone 4 > Dgt C	Mur C	Peinture
2ème étage / Zone 4 > Dgt C	Mur C	Plâtre
2ème étage / Zone 4 > Dgt C	Mur C	Toile de verre
2ème étage / Zone 4 > Dgt C	Mur B	Peinture
2ème étage / Zone 4 > Dgt C	Mur B	Plâtre
2ème étage / Zone 4 > Dgt C	Mur B	Toile de verre
2ème étage / Zone 4 > Dgt C	Mur A	Peinture
2ème étage / Zone 4 > Dgt C	Mur A	Plâtre
2ème étage / Zone 4 > Dgt C	Mur A	Toile de verre
Rdc Bas / Zone 4 > Dgt CSE	Plafond	Peinture
Rdc Bas / Zone 4 > Dgt CSE	Mur B	Peinture
Rdc Bas / Zone 4 > Dgt CSE	Mur C	Peinture
Rdc Bas / Zone 4 > Dgt CSE	Mur C	Placoplâtre
Rdc Bas / Zone 4 > Dgt CSE	Mur D	Peinture
Rdc Bas / Zone 4 > Dgt CSE	Mur D	Placoplâtre
Rdc Bas / Zone 4 > Dgt CSE	Mur E	Peinture
Rdc Bas / Zone 4 > Dgt CSE	Mur E	Placoplâtre
Rdc Bas / Zone 4 > Dgt CSE	Mur F	Peinture
Rdc Bas / Zone 4 > Dgt CSE	Mur A	Peinture

Rdc Bas / Zone 2 > Dgt Imprimerie	Plafond	Béton
Rdc Bas / Zone 2 > Dgt Imprimerie	Mur D	Peinture
Rdc Bas / Zone 2 > Dgt Imprimerie	Mur A	Peinture
Rdc Bas / Zone 2 > Dgt Imprimerie	Mur B	Peinture
Rdc Bas / Zone 2 > Dgt Imprimerie	Mur C	Peinture
Rdc Bas / Zone 3 > Dgt LT	Plafond	Peinture
Rdc Bas / Zone 3 > Dgt LT	Mur A	Peinture
Rdc Bas / Zone 3 > Dgt LT	Mur B	Peinture
Rdc Bas / Zone 3 > Dgt LT	Mur C	Peinture
Rdc Bas / Zone 3 > Dgt LT	Mur D	Peinture
Rdc Bas / Zone 3 > Dgt R	Plafond	Béton
Rdc Bas / Zone 3 > Dgt R	Mur C	Peinture
Rdc Bas / Zone 3 > Dgt R	Mur C	Placoplâtre
Rdc Bas / Zone 3 > Dgt R	Mur C	Toile de verre
Rdc Bas / Zone 3 > Dgt R	Mur D	Peinture
Rdc Bas / Zone 3 > Dgt R	Mur D	Placoplâtre
Rdc Bas / Zone 3 > Dgt R	Mur D	Toile de verre
Rdc Bas / Zone 3 > Dgt R	Mur A	Peinture
Rdc Bas / Zone 3 > Dgt R	Mur A	Placoplâtre
Rdc Bas / Zone 3 > Dgt R	Mur A	Toile de verre
Rdc Bas / Zone 3 > Dgt R	Mur B	Peinture
Rdc Bas / Zone 3 > Dgt R	Mur B	Placoplâtre
Rdc Bas / Zone 3 > Dgt R	Mur B	Toile de verre
Rdc Bas / Zone 2 > Dgt vélo	Plafond	Peinture
Rdc Bas / Zone 2 > Dgt vélo	Mur D	Peinture
Rdc Bas / Zone 2 > Dgt vélo	Mur C	Peinture
Rdc Bas / Zone 2 > Dgt vélo	Mur B	Peinture
Rdc Bas / Zone 2 > Dgt vélo	Mur A	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Directrice Adjointe 1	Mur C	Papier peint
4ème étage / Zone 3 > Directrice Adjointe 1	Mur C	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Directrice Adjointe 1	Mur C	Plâtre
4ème étage / Zone 3 > Directrice Adjointe 1	Mur D	Papier peint
4ème étage / Zone 3 > Directrice Adjointe 1	Mur D	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Directrice Adjointe 1	Mur D	Placoplâtre
4ème étage / Zone 3 > Directrice Adjointe 1	Mur A	Papier peint
4ème étage / Zone 3 > Directrice Adjointe 1	Mur A	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Directrice Adjointe 1	Mur A	Plâtre
4ème étage / Zone 3 > Directrice Adjointe 1	Mur B	Papier peint

4ème étage / Zone 3 > Directrice Adjointe 1	Mur B	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Directrice Adjointe 1	Mur B	Placoplâtre
4ème étage / Zone 3 > Directrice Adjointe 1	Plafond menuiserie	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Directrice Adjointe 1	Plafond menuiserie	Plâtre
4ème étage / Zone 3 > Directrice Adjointe 2	Mur C	Papier peint
4ème étage / Zone 3 > Directrice Adjointe 2	Mur C	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Directrice Adjointe 2	Mur C	Plâtre
4ème étage / Zone 3 > Directrice Adjointe 2	Mur D	Papier peint
4ème étage / Zone 3 > Directrice Adjointe 2	Mur D	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Directrice Adjointe 2	Mur D	Placoplâtre
4ème étage / Zone 3 > Directrice Adjointe 2	Mur A	Papier peint
4ème étage / Zone 3 > Directrice Adjointe 2	Mur A	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Directrice Adjointe 2	Mur A	Plâtre
4ème étage / Zone 3 > Directrice Adjointe 2	Mur B	Papier peint
4ème étage / Zone 3 > Directrice Adjointe 2	Mur B	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Directrice Adjointe 2	Mur B	Placoplâtre
4ème étage / Zone 3 > Directrice Adjointe 2	Plafond menuiserie	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Directrice Adjointe 2	Plafond menuiserie	Plâtre
4ème étage / Zone 3 > Directrice Comptable Financier	Mur C	Papier peint
4ème étage / Zone 3 > Directrice Comptable Financier	Mur C	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Directrice Comptable Financier	Mur C	Plâtre
4ème étage / Zone 3 > Directrice Comptable Financier	Mur D	Papier peint
4ème étage / Zone 3 > Directrice Comptable Financier	Mur D	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Directrice Comptable Financier	Mur D	Placoplâtre
4ème étage / Zone 3 > Directrice Comptable Financier	Mur A	Papier peint
4ème étage / Zone 3 > Directrice Comptable Financier	Mur A	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Directrice Comptable Financier	Mur A	Plâtre
4ème étage / Zone 3 > Directrice Comptable Financier	Mur B	Papier peint
4ème étage / Zone 3 > Directrice Comptable Financier	Mur B	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Directrice Comptable Financier	Mur B	Placoplâtre
4ème étage / Zone 3 > Directrice Comptable Financier	Plafond menuiserie	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Directrice Comptable Financier	Plafond menuiserie	Plâtre
4ème étage / Zone 3 > Directrice Générale	Mur A	Papier peint
4ème étage / Zone 3 > Directrice Générale	Mur A	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Directrice Générale	Mur A	Placoplâtre
4ème étage / Zone 3 > Directrice Générale	Mur B	Papier peint
4ème étage / Zone 3 > Directrice Générale	Mur B	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Directrice Générale	Mur B	Placoplâtre

4ème étage / Zone 3 > Directrice Générale	Mur C	Papier peint
4ème étage / Zone 3 > Directrice Générale	Mur C	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Directrice Générale	Mur C	Plâtre
4ème étage / Zone 3 > Directrice Générale	Mur D	Papier peint
4ème étage / Zone 3 > Directrice Générale	Mur D	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Directrice Générale	Mur D	Placoplâtre
4ème étage / Zone 3 > Directrice Générale	Plafond menuiserie	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Directrice Générale	Plafond menuiserie	Plâtre
5ème étage > Dégagement	Mur F	Peinture
5ème étage > Dégagement	Mur F	Plâtre
5ème étage > Dégagement	Mur F	Toile de verre
5ème étage > Dégagement	Mur E	Peinture
5ème étage > Dégagement	Mur E	Plâtre
5ème étage > Dégagement	Mur E	Toile de verre
5ème étage > Dégagement	Mur D	Peinture
5ème étage > Dégagement	Mur D	Plâtre
5ème étage > Dégagement	Mur D	Toile de verre
5ème étage > Dégagement	Mur C	Peinture
5ème étage > Dégagement	Mur C	Placoplâtre
5ème étage > Dégagement	Mur C	Toile de verre
5ème étage > Dégagement	Mur B	Peinture
5ème étage > Dégagement	Mur B	Placoplâtre
5ème étage > Dégagement	Mur B	Toile de verre
5ème étage > Dégagement	Mur A	Peinture
5ème étage > Dégagement	Mur A	Placoplâtre
5ème étage > Dégagement	Mur A	Toile de verre
Rdc Bas / Zone 5 > Dégagement	Plafond	Peinture
Rdc Bas / Zone 5 > Dégagement	Mur B	Peinture
Rdc Bas / Zone 5 > Dégagement	Mur C	Peinture
Rdc Bas / Zone 5 > Dégagement	Mur D	Peinture
Rdc Bas / Zone 5 > Dégagement	Mur A	Peinture
Rdc Bas / Zone 5 > Dégagement	Conduit	Conduit
Rdc Bas / Zone 1 > Dégagement	Plafond	Peinture
Rdc Bas / Zone 1 > Dégagement	Mur A	Peinture
Rdc Bas / Zone 1 > Dégagement	Mur F	Peinture
Rdc Bas / Zone 1 > Dégagement	Mur E	Peinture
Rdc Bas / Zone 1 > Dégagement	Mur D	Peinture
Rdc Bas / Zone 1 > Dégagement	Mur C	Peinture

Rdc Bas / Zone 1 > Dégagement	Mur B	Peinture
Rdc Bas / Zone 2 > Eco Caverne	Mur B	Peinture
Rdc Bas / Zone 2 > Eco Caverne	Mur A	Peinture
Rdc Bas / Zone 2 > Eco Caverne	Mur D	Peinture
Rdc Bas / Zone 2 > Eco Caverne	Mur C	Peinture
Rdc Bas / Zone 2 > Eco Caverne	Mur C	Placoplâtre
Rdc Bas / Zone 2 > Eco Caverne	Mur C	Toile de verre
Rdc Bas / Zone 3 > Esc 3	Plafond	Peinture
Rdc Bas / Zone 3 > Esc 3	Mur A	Peinture
Rdc Bas / Zone 3 > Esc 3	Mur F	Peinture
Rdc Bas / Zone 3 > Esc 3	Mur E	Peinture
Rdc Bas / Zone 3 > Esc 3	Mur D	Peinture
Rdc Bas / Zone 3 > Esc 3	Mur C	Peinture
Rdc Bas / Zone 3 > Esc 3	Mur B	Peinture
Rdc Bas / Zone 3 > Esc 4	Plafond	Peinture
Rdc Bas / Zone 3 > Esc 4	Mur D	Peinture
Rdc Bas / Zone 3 > Esc 4	Mur C	Peinture
Rdc Bas / Zone 3 > Esc 4	Mur B	Peinture
Rdc Bas / Zone 3 > Esc 4	Mur A	Peinture
5ème étage > Escalier 1	Plafond	Peinture
5ème étage > Escalier 1	Plafond	Placoplâtre
5ème étage > Escalier 1	Mur D	Peinture
5ème étage > Escalier 1	Mur D	Placoplâtre
5ème étage > Escalier 1	Mur A	Peinture
5ème étage > Escalier 1	Mur A	Placoplâtre
5ème étage > Escalier 1	Mur B	Peinture
5ème étage > Escalier 1	Mur B	Plâtre
5ème étage > Escalier 1	Mur B	Toile de verre
5ème étage > Escalier 1	Mur C	Peinture
5ème étage > Escalier 1	Mur C	Placoplâtre
5ème étage > Escalier 1	Poutre	Peinture
4ème étage / Zone 2 > Escalier 1	Plafond	Peinture
4ème étage / Zone 2 > Escalier 1	Plafond	Placoplâtre
4ème étage / Zone 2 > Escalier 1	Mur B	Peinture
4ème étage / Zone 2 > Escalier 1	Mur B	Plâtre
4ème étage / Zone 2 > Escalier 1	Mur B	Toile de verre
4ème étage / Zone 2 > Escalier 1	Mur C	Peinture
4ème étage / Zone 2 > Escalier 1	Mur C	Plâtre

4ème étage / Zone 2 > Escalier 1	Mur C	Toile de verre
4ème étage / Zone 2 > Escalier 1	Mur D	Peinture
4ème étage / Zone 2 > Escalier 1	Mur D	Placoplâtre
4ème étage / Zone 2 > Escalier 1	Mur A	Peinture
4ème étage / Zone 2 > Escalier 1	Mur A	Placoplâtre
3ème étage / Zone 2 > Escalier 1	Plafond	Peinture
3ème étage / Zone 2 > Escalier 1	Plafond	Placoplâtre
3ème étage / Zone 2 > Escalier 1	Mur D	Peinture
3ème étage / Zone 2 > Escalier 1	Mur D	Placoplâtre
3ème étage / Zone 2 > Escalier 1	Mur D	Toile de verre
3ème étage / Zone 2 > Escalier 1	Mur A	Peinture
3ème étage / Zone 2 > Escalier 1	Mur A	Placoplâtre
3ème étage / Zone 2 > Escalier 1	Mur A	Toile de verre
3ème étage / Zone 2 > Escalier 1	Mur B	Peinture
3ème étage / Zone 2 > Escalier 1	Mur B	Plâtre
3ème étage / Zone 2 > Escalier 1	Mur C	Peinture
3ème étage / Zone 2 > Escalier 1	Mur C	Plâtre
2ème étage / Zone 2 > Escalier 1	Plafond	Peinture
2ème étage / Zone 2 > Escalier 1	Plafond	Placoplâtre
2ème étage / Zone 2 > Escalier 1	Mur D	Peinture
2ème étage / Zone 2 > Escalier 1	Mur D	Placoplâtre
2ème étage / Zone 2 > Escalier 1	Mur D	Toile de verre
2ème étage / Zone 2 > Escalier 1	Mur A	Peinture
2ème étage / Zone 2 > Escalier 1	Mur A	Placoplâtre
2ème étage / Zone 2 > Escalier 1	Mur A	Toile de verre
2ème étage / Zone 2 > Escalier 1	Mur B	Peinture
2ème étage / Zone 2 > Escalier 1	Mur B	Plâtre
2ème étage / Zone 2 > Escalier 1	Mur B	Toile de verre
2ème étage / Zone 2 > Escalier 1	Mur C	Peinture
2ème étage / Zone 2 > Escalier 1	Mur C	Plâtre
2ème étage / Zone 2 > Escalier 1	Mur C	Toile de verre
2ème étage / Zone 2 > Escalier 1	Palier intermédiaire et marches	Carrelage
1er étage / Zone 2 > Escalier 1	Sol	Dalle de sol souple
1er étage / Zone 2 > Escalier 1	Plafond	Peinture
1er étage / Zone 2 > Escalier 1	Plafond	Placoplâtre
1er étage / Zone 2 > Escalier 1	Mur B	Peinture
1er étage / Zone 2 > Escalier 1	Mur B	Plâtre
1er étage / Zone 2 > Escalier 1	Mur B	Toile de verre

1er étage / Zone 2 > Escalier 1	Mur C	Peinture
1er étage / Zone 2 > Escalier 1	Mur C	Plâtre
1er étage / Zone 2 > Escalier 1	Mur C	Toile de verre
1er étage / Zone 2 > Escalier 1	Mur D	Peinture
1er étage / Zone 2 > Escalier 1	Mur D	Placoplâtre
1er étage / Zone 2 > Escalier 1	Mur D	Toile de verre
1er étage / Zone 2 > Escalier 1	Mur A	Peinture
1er étage / Zone 2 > Escalier 1	Mur A	Placoplâtre
1er étage / Zone 2 > Escalier 1	Mur A	Toile de verre
Sous-sol / Zone 2 > Escalier 1	Plafond	Peinture
Sous-sol / Zone 2 > Escalier 1	Mur B	Peinture
Sous-sol / Zone 2 > Escalier 1	Mur C	Peinture
Sous-sol / Zone 2 > Escalier 1	Mur D	Peinture
Sous-sol / Zone 2 > Escalier 1	Mur A	Peinture
3ème étage / Zone 3 > Escalier 2	Plafond	Peinture
3ème étage / Zone 3 > Escalier 2	Mur D	Peinture
3ème étage / Zone 3 > Escalier 2	Mur C	Peinture
3ème étage / Zone 3 > Escalier 2	Mur B	Peinture
3ème étage / Zone 3 > Escalier 2	Mur A	Peinture
1er étage / Zone 2 > Escalier 2	Plafond	Peinture
1er étage / Zone 2 > Escalier 2	Mur B	Peinture
1er étage / Zone 2 > Escalier 2	Mur C	Peinture
1er étage / Zone 2 > Escalier 2	Mur D	Peinture
1er étage / Zone 2 > Escalier 2	Mur A	Peinture
Sous-sol / Zone 2 > Escalier 2	Plafond	Peinture
Sous-sol / Zone 2 > Escalier 2	Mur B	Peinture
Sous-sol / Zone 2 > Escalier 2	Mur A	Peinture
Sous-sol / Zone 2 > Escalier 2	Mur F	Peinture
Sous-sol / Zone 2 > Escalier 2	Mur E	Peinture
Sous-sol / Zone 2 > Escalier 2	Mur D	Peinture
Sous-sol / Zone 2 > Escalier 2	Mur C	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Escalier 2	Plafond	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Escalier 2	Mur A	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Escalier 2	Mur H	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Escalier 2	Mur G	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Escalier 2	Mur F	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Escalier 2	Mur E	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Escalier 2	Mur D	Peinture

4ème étage / Zone 3 > Escalier 2	Mur C	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Escalier 2	Mur B	Peinture
2ème étage / Zone 3 > Escalier 2	Plafond	Peinture
2ème étage / Zone 3 > Escalier 2	Mur F	Peinture
2ème étage / Zone 3 > Escalier 2	Mur E	Peinture
2ème étage / Zone 3 > Escalier 2	Mur D	Peinture
2ème étage / Zone 3 > Escalier 2	Mur C	Peinture
2ème étage / Zone 3 > Escalier 2	Mur B	Peinture
2ème étage / Zone 3 > Escalier 2	Mur A	Peinture
1er étage / Zone 3 > Escalier 2	Plafond	Peinture
1er étage / Zone 3 > Escalier 2	Mur F	Peinture
1er étage / Zone 3 > Escalier 2	Mur E	Peinture
1er étage / Zone 3 > Escalier 2	Mur D	Peinture
1er étage / Zone 3 > Escalier 2	Mur C	Peinture
1er étage / Zone 3 > Escalier 2	Mur B	Peinture
1er étage / Zone 3 > Escalier 2	Mur A	Peinture
Rdc Haut / Zone 2 > Escalier 2	Tous les murs	Peinture
Rdc Haut / Zone 2 > Escalier 2	Plafond	Peinture
Rdc Bas / Zone 2 > Escalier 2	Plafond	Peinture
Rdc Bas / Zone 2 > Escalier 2	Mur D	Peinture
Rdc Bas / Zone 2 > Escalier 2	Mur A	Peinture
Rdc Bas / Zone 2 > Escalier 2	Mur B	Peinture
Rdc Bas / Zone 2 > Escalier 2	Mur C	Peinture
Rdc Haut / Zone 3 > Escalier 3	Tous les murs	Peinture
Rdc Haut / Zone 3 > Escalier 3	Plafond	Peinture
> Extérieur	Mur Façade	Peinture
> Extérieur	Mur Façade	Plâtre
> Extérieur	Panneau Façade	Peinture
> Extérieur	Panneau Façade	Plaque
> Extérieur	Isolant Façade	Isolant laine
3ème étage / Zone 3 > Fondée de pouvoir	Mur C	Peinture
3ème étage / Zone 3 > Fondée de pouvoir	Mur C	Plâtre
3ème étage / Zone 3 > Fondée de pouvoir	Mur C	Toile de verre
3ème étage / Zone 3 > Fondée de pouvoir	Mur D	Peinture
3ème étage / Zone 3 > Fondée de pouvoir	Mur D	Plâtre
3ème étage / Zone 3 > Fondée de pouvoir	Mur D	Toile de verre
3ème étage / Zone 3 > Fondée de pouvoir	Mur A	Peinture
3ème étage / Zone 3 > Fondée de pouvoir	Mur A	Plâtre

3ème étage / Zone 3 > Fondée de pouvoir	Mur A	Toile de verre
3ème étage / Zone 3 > Fondée de pouvoir	Mur B	Peinture
3ème étage / Zone 3 > Fondée de pouvoir	Mur B	Placoplâtre
3ème étage / Zone 3 > Fondée de pouvoir	Mur B	Toile de verre
3ème étage / Zone 3 > Fondée de pouvoir	Plafond menuiserie	Peinture
3ème étage / Zone 3 > Fondée de pouvoir	Plafond menuiserie	Plâtre
1er étage / Zone 1 > Formation 1	Mur C	Peinture
1er étage / Zone 1 > Formation 1	Mur C	Plâtre
1er étage / Zone 1 > Formation 1	Mur C	Toile de verre
1er étage / Zone 1 > Formation 1	Mur D	Peinture
1er étage / Zone 1 > Formation 1	Mur D	Placoplâtre
1er étage / Zone 1 > Formation 1	Mur D	Toile de verre
1er étage / Zone 1 > Formation 1	Mur A	Peinture
1er étage / Zone 1 > Formation 1	Mur A	Plâtre
1er étage / Zone 1 > Formation 1	Mur A	Toile de verre
1er étage / Zone 1 > Formation 1	Mur B	Peinture
1er étage / Zone 1 > Formation 1	Mur B	Plâtre
1er étage / Zone 1 > Formation 1	Mur B	Toile de verre
1er étage / Zone 1 > Formation 1	Plafond menuiserie	Peinture
1er étage / Zone 1 > Formation 1	Plafond menuiserie	Plâtre
1er étage / Zone 1 > Formation 1	Plafond menuiserie	Toile de verre
1er étage / Zone 1 > Formation 2	Mur C	Peinture
1er étage / Zone 1 > Formation 2	Mur C	Plâtre
1er étage / Zone 1 > Formation 2	Mur C	Toile de verre
1er étage / Zone 1 > Formation 2	Mur D	Peinture
1er étage / Zone 1 > Formation 2	Mur D	Placoplâtre
1er étage / Zone 1 > Formation 2	Mur D	Toile de verre
1er étage / Zone 1 > Formation 2	Mur A	Peinture
1er étage / Zone 1 > Formation 2	Mur A	Plâtre
1er étage / Zone 1 > Formation 2	Mur A	Toile de verre
1er étage / Zone 1 > Formation 2	Mur B	Peinture
1er étage / Zone 1 > Formation 2	Mur B	Placoplâtre
1er étage / Zone 1 > Formation 2	Mur B	Toile de verre
1er étage / Zone 1 > Formation 2	Plafond menuiserie	Peinture
1er étage / Zone 1 > Formation 2	Plafond menuiserie	Plâtre
1er étage / Zone 1 > Formation 2	Plafond menuiserie	Toile de verre
3ème étage / Zone 2 > Fraudes	Mur D	Peinture
3ème étage / Zone 2 > Fraudes	Mur D	Placoplâtre

3ème étage / Zone 2 > Fraudes	Mur D	Toile de verre
3ème étage / Zone 2 > Fraudes	Mur A	Peinture
3ème étage / Zone 2 > Fraudes	Mur A	Plâtre
3ème étage / Zone 2 > Fraudes	Mur B	Peinture
3ème étage / Zone 2 > Fraudes	Mur B	Placoplâtre
3ème étage / Zone 2 > Fraudes	Mur B	Toile de verre
3ème étage / Zone 2 > Fraudes	Mur C	Papier peint
3ème étage / Zone 2 > Fraudes	Mur C	Peinture
3ème étage / Zone 2 > Fraudes	Mur C	Plâtre
1er étage / Zone 2 > GDA	Mur D	Papier peint
1er étage / Zone 2 > GDA	Mur D	Peinture
1er étage / Zone 2 > GDA	Mur D	Placoplâtre
1er étage / Zone 2 > GDA	Mur C	Papier peint
1er étage / Zone 2 > GDA	Mur C	Peinture
1er étage / Zone 2 > GDA	Mur C	Plâtre
1er étage / Zone 2 > GDA	Mur B	Papier peint
1er étage / Zone 2 > GDA	Mur B	Peinture
1er étage / Zone 2 > GDA	Mur B	Plâtre
1er étage / Zone 2 > GDA	Mur A	Papier peint
1er étage / Zone 2 > GDA	Mur A	Peinture
1er étage / Zone 2 > GDA	Mur A	Placoplâtre
Rdc Bas / Zone 6 > Garage Vélo	Plafond	Métal
Rdc Bas / Zone 6 > Garage Vélo	Mur C	Peinture
Rdc Bas / Zone 6 > Garage Vélo	Mur D	Peinture
Rdc Bas / Zone 6 > Garage Vélo	Mur A	Peinture
Rdc Bas / Zone 6 > Garage Vélo	Mur B	Peinture
Rdc Bas / Zone 6 > Garage Vélo	Poutre	Peinture
4ème étage / Zone 1 > Gestion Emploi et Compétences	Mur B	Papier peint
4ème étage / Zone 1 > Gestion Emploi et Compétences	Mur B	Peinture
4ème étage / Zone 1 > Gestion Emploi et Compétences	Mur B	Placoplâtre
4ème étage / Zone 1 > Gestion Emploi et Compétences	Mur A	Papier peint
4ème étage / Zone 1 > Gestion Emploi et Compétences	Mur A	Peinture
4ème étage / Zone 1 > Gestion Emploi et Compétences	Mur A	Placoplâtre
4ème étage / Zone 1 > Gestion Emploi et Compétences	Mur D	Papier peint
4ème étage / Zone 1 > Gestion Emploi et Compétences	Mur D	Peinture
4ème étage / Zone 1 > Gestion Emploi et Compétences	Mur D	Placoplâtre
4ème étage / Zone 1 > Gestion Emploi et Compétences	Mur C	Papier peint
4ème étage / Zone 1 > Gestion Emploi et Compétences	Mur C	Peinture

4ème étage / Zone 1 > Gestion Emploi et Compétences	Mur C	Plâtre
Rdc Haut / Zone 2 > Hall Accueil	Plafond	Peinture
Rdc Haut / Zone 2 > Hall Accueil	Plafond	Placoplâtre
Rdc Bas / Zone 4 > Imprimerie Repro	Plafond	Peinture
Rdc Bas / Zone 4 > Imprimerie Repro	Mur A	Peinture
Rdc Bas / Zone 4 > Imprimerie Repro	Mur B	Peinture
Rdc Bas / Zone 4 > Imprimerie Repro	Mur B	Placoplâtre
Rdc Bas / Zone 4 > Imprimerie Repro	Mur C	Peinture
Rdc Bas / Zone 4 > Imprimerie Repro	Mur D	Peinture
Rdc Bas / Zone 4 > Imprimerie Repro	Mur E	Peinture
Rdc Bas / Zone 4 > Imprimerie Repro	Mur F	Peinture
3ème étage / Zone 1 > Infirmerie	Mur C	Papier peint
3ème étage / Zone 1 > Infirmerie	Mur C	Peinture
3ème étage / Zone 1 > Infirmerie	Mur C	Plâtre
3ème étage / Zone 1 > Infirmerie	Mur D	Peinture
3ème étage / Zone 1 > Infirmerie	Mur D	Plâtre
3ème étage / Zone 1 > Infirmerie	Mur A	Peinture
3ème étage / Zone 1 > Infirmerie	Mur A	Plâtre
3ème étage / Zone 1 > Infirmerie	Mur B	Peinture
3ème étage / Zone 1 > Infirmerie	Mur B	Placoplâtre
3ème étage / Zone 1 > Infirmerie	Mur B	Toile de verre
3ème étage / Zone 1 > Infirmerie	Plafond menuiserie	Peinture
3ème étage / Zone 1 > Infirmerie	Plafond menuiserie	Plâtre
5ème étage > Jardin des plantes	Mur D	Peinture
5ème étage > Jardin des plantes	Mur D	Placoplâtre
5ème étage > Jardin des plantes	Mur D	Toile de verre
5ème étage > Jardin des plantes	Mur A	Peinture
5ème étage > Jardin des plantes	Mur A	Placoplâtre
5ème étage > Jardin des plantes	Mur A	Toile de verre
5ème étage > Jardin des plantes	Mur B	Peinture
5ème étage > Jardin des plantes	Mur B	Placoplâtre
5ème étage > Jardin des plantes	Mur B	Toile de verre
5ème étage > Jardin des plantes	Cloison C	Peinture
5ème étage > Jardin des plantes	Cloison C	Placoplâtre
5ème étage > Jardin des plantes	Cloison C	Toile de verre
5ème étage > Jardin des plantes	Plafond bois	Bois
5ème étage > Jardin des plantes	Plafond bois	Peinture
3ème étage / Zone 2 > Juridique	Mur D	Peinture

3ème étage / Zone 2 > Juridique	Mur D	Placoplâtre
3ème étage / Zone 2 > Juridique	Mur D	Toile de verre
3ème étage / Zone 2 > Juridique	Mur A	Peinture
3ème étage / Zone 2 > Juridique	Mur A	Plâtre
3ème étage / Zone 2 > Juridique	Mur B	Peinture
3ème étage / Zone 2 > Juridique	Mur B	Placoplâtre
3ème étage / Zone 2 > Juridique	Mur B	Toile de verre
3ème étage / Zone 2 > Juridique	Mur C	Papier peint
3ème étage / Zone 2 > Juridique	Mur C	Peinture
3ème étage / Zone 2 > Juridique	Mur C	Plâtre
Sous-sol / Zone 3 > LT	Plafond	Peinture
Sous-sol / Zone 3 > LT	Mur D	Peinture
Sous-sol / Zone 3 > LT	Mur A	Peinture
Sous-sol / Zone 3 > LT	Mur B	Peinture
Sous-sol / Zone 3 > LT	Mur C	Peinture
Rdc Bas / Zone 3 > LT 1	Plafond	Peinture
Rdc Bas / Zone 3 > LT 1	Mur A	Peinture
Rdc Bas / Zone 3 > LT 1	Mur B	Peinture
Rdc Bas / Zone 3 > LT 1	Mur C	Peinture
Rdc Bas / Zone 3 > LT 1	Mur D	Peinture
Rdc Bas / Zone 3 > LT 2	Plafond	Peinture
Rdc Bas / Zone 3 > LT 2	Mur B	Peinture
Rdc Bas / Zone 3 > LT 2	Mur C	Peinture
Rdc Bas / Zone 3 > LT 2	Mur D	Peinture
Rdc Bas / Zone 3 > LT 2	Mur E	Peinture
Rdc Bas / Zone 3 > LT 2	Mur F	Peinture
Rdc Bas / Zone 3 > LT 2	Mur A	Peinture
Sous-sol / Zone 1 > Loc	Sol	Béton
Sous-sol / Zone 1 > Loc	Plafond	Brut
Sous-sol / Zone 1 > Loc	Plafond	Béton
Sous-sol / Zone 1 > Loc	Mur A	Brut
Sous-sol / Zone 1 > Loc	Mur A	Parpaing
Sous-sol / Zone 1 > Loc	Mur B	Brut
Sous-sol / Zone 1 > Loc	Mur B	Parpaing
Sous-sol / Zone 1 > Loc	Mur C	Brut
Sous-sol / Zone 1 > Loc	Mur C	Parpaing
Sous-sol / Zone 1 > Loc	Mur D	Brut
Sous-sol / Zone 1 > Loc	Mur D	Parpaing

Sous-sol / Zone 1 > Loc	Conduit	PVC
Rdc Bas / Zone 5 > Local	Mur C	Peinture
Rdc Bas / Zone 5 > Local	Mur B	Peinture
Rdc Bas / Zone 5 > Local	Mur A	Peinture
Rdc Bas / Zone 5 > Local	Mur D	Peinture
Rdc Bas / Zone 5 > Local	Plinthe	Colle de plinthe
Sous-sol / Zone 1 > Local	Sol	Béton
Sous-sol / Zone 1 > Local	Plafond	Béton
Sous-sol / Zone 1 > Local	Mur D	Parpaing
Sous-sol / Zone 1 > Local	Mur C	Parpaing
Sous-sol / Zone 1 > Local	Mur B	Parpaing
Sous-sol / Zone 1 > Local	Mur A	Peinture
Sous-sol / Zone 1 > Local	Mur A	Placoplâtre
Sous-sol / Zone 2 > Local 007	Plafond	Peinture
Sous-sol / Zone 2 > Local 007	Mur C	Peinture
Sous-sol / Zone 2 > Local 007	Mur B	Peinture
Sous-sol / Zone 2 > Local 007	Mur A	Peinture
Sous-sol / Zone 2 > Local 007	Mur F	Peinture
Sous-sol / Zone 2 > Local 007	Mur E	Peinture
Sous-sol / Zone 2 > Local 007	Mur D	Peinture
5ème étage > Local 1	Mur A	Papier peint
5ème étage > Local 1	Mur A	Peinture
5ème étage > Local 1	Mur A	Placoplâtre
5ème étage > Local 1	Mur B	Papier peint
5ème étage > Local 1	Mur B	Peinture
5ème étage > Local 1	Mur B	Placoplâtre
5ème étage > Local 1	Cloison C	Papier peint
5ème étage > Local 1	Cloison C	Peinture
5ème étage > Local 1	Cloison C	Placoplâtre
5ème étage > Local 1	Mur D	Papier peint
5ème étage > Local 1	Mur D	Peinture
5ème étage > Local 1	Mur D	Placoplâtre
5ème étage > Local 1	Plénum poutre	Enduit de rebouchage
5ème étage > Local 2	Mur C	Papier peint
5ème étage > Local 2	Mur C	Peinture
5ème étage > Local 2	Mur C	Placoplâtre
5ème étage > Local 2	Cloison D	Papier peint
5ème étage > Local 2	Cloison D	Peinture

5ème étage > Local 2	Cloison D	Placoplâtre
5ème étage > Local 2	Mur A	Papier peint
5ème étage > Local 2	Mur A	Peinture
5ème étage > Local 2	Mur A	Placoplâtre
5ème étage > Local 2	Mur B	Papier peint
5ème étage > Local 2	Mur B	Peinture
5ème étage > Local 2	Mur B	Placoplâtre
5ème étage > Local 2	Plafond menuiserie	Peinture
5ème étage > Local 2	Plafond menuiserie	Plâtre
Rdc Bas / Zone 4 > Local CSE	Plafond	Peinture
Rdc Bas / Zone 4 > Local CSE	Mur A	Peinture
Rdc Bas / Zone 4 > Local CSE	Mur A	Placoplâtre
Rdc Bas / Zone 4 > Local CSE	Mur B	Peinture
Rdc Bas / Zone 4 > Local CSE	Mur C	Peinture
Rdc Bas / Zone 4 > Local CSE	Mur D	Peinture
Rdc Bas / Zone 4 > Local CSE	Mur D	Placoplâtre
Rdc Bas / Zone 4 > Local CSE	Mur E	Peinture
Rdc Bas / Zone 4 > Local CSE	Mur E	Placoplâtre
Rdc Bas / Zone 4 > Local CSE	Mur F	Peinture
Rdc Bas / Zone 4 > Local CSE	Mur F	Placoplâtre
Rdc Bas / Zone 4 > Local CSE	Poteau	Peinture
Rdc Bas / Zone 4 > Local CSE	Poteau	Plâtre
Rdc Bas / Zone 4 > Local CSE	Plinthe	Colle de plinthe
Rdc Bas / Zone 5 > Local info DRSM	Plafond	Béton
Rdc Bas / Zone 5 > Local info DRSM	Mur A	Peinture
Rdc Bas / Zone 5 > Local info DRSM	Mur D	Peinture
Rdc Bas / Zone 5 > Local info DRSM	Mur C	Peinture
Rdc Bas / Zone 5 > Local info DRSM	Mur B	Peinture
Rdc Bas / Zone 5 > Local info DRSM	Plinthe	Colle de plinthe
1er étage / Zone 1 > Local syndical 1	Mur D	Papier peint
1er étage / Zone 1 > Local syndical 1	Mur D	Peinture
1er étage / Zone 1 > Local syndical 1	Mur D	Placoplâtre
1er étage / Zone 1 > Local syndical 1	Mur A	Papier peint
1er étage / Zone 1 > Local syndical 1	Mur A	Peinture
1er étage / Zone 1 > Local syndical 1	Mur B	Papier peint
1er étage / Zone 1 > Local syndical 1	Mur B	Peinture
1er étage / Zone 1 > Local syndical 1	Mur B	Plâtre
1er étage / Zone 1 > Local syndical 1	Mur C	Papier peint

1er étage / Zone 1 > Local syndical 1	Mur C	Peinture
1er étage / Zone 1 > Local syndical 1	Mur C	Plâtre
1er étage / Zone 1 > Local syndical 1	Plafond menuiserie	Peinture
1er étage / Zone 1 > Local syndical 1	Plafond menuiserie	Plâtre
1er étage / Zone 1 > Local syndical 2	Mur D	Papier peint
1er étage / Zone 1 > Local syndical 2	Mur D	Peinture
1er étage / Zone 1 > Local syndical 2	Mur D	Placoplâtre
1er étage / Zone 1 > Local syndical 2	Mur A	Papier peint
1er étage / Zone 1 > Local syndical 2	Mur A	Peinture
1er étage / Zone 1 > Local syndical 2	Mur B	Papier peint
1er étage / Zone 1 > Local syndical 2	Mur B	Peinture
1er étage / Zone 1 > Local syndical 2	Mur B	Plâtre
1er étage / Zone 1 > Local syndical 2	Mur C	Papier peint
1er étage / Zone 1 > Local syndical 2	Mur C	Peinture
1er étage / Zone 1 > Local syndical 2	Mur C	Plâtre
1er étage / Zone 1 > Local syndical 2	Plafond menuiserie	Peinture
1er étage / Zone 1 > Local syndical 2	Plafond menuiserie	Plâtre
1er étage / Zone 2 > MSII - RPCA	Plafond	Peinture
1er étage / Zone 2 > MSII - RPCA	Mur D	Papier peint
1er étage / Zone 2 > MSII - RPCA	Mur D	Peinture
1er étage / Zone 2 > MSII - RPCA	Mur D	Placoplâtre
1er étage / Zone 2 > MSII - RPCA	Mur C	Papier peint
1er étage / Zone 2 > MSII - RPCA	Mur C	Peinture
1er étage / Zone 2 > MSII - RPCA	Mur C	Plâtre
1er étage / Zone 2 > MSII - RPCA	Mur B	Papier peint
1er étage / Zone 2 > MSII - RPCA	Mur B	Peinture
1er étage / Zone 2 > MSII - RPCA	Mur B	Placoplâtre
1er étage / Zone 2 > MSII - RPCA	Mur A	Papier peint
1er étage / Zone 2 > MSII - RPCA	Mur A	Peinture
1er étage / Zone 2 > MSII - RPCA	Mur A	Placoplâtre
4ème étage / Zone 3 > Manager Trans.	Mur A	Papier peint
4ème étage / Zone 3 > Manager Trans.	Mur A	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Manager Trans.	Mur A	Placoplâtre
4ème étage / Zone 3 > Manager Trans.	Mur B	Papier peint
4ème étage / Zone 3 > Manager Trans.	Mur B	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Manager Trans.	Mur B	Placoplâtre
4ème étage / Zone 3 > Manager Trans.	Mur C	Papier peint
4ème étage / Zone 3 > Manager Trans.	Mur C	Peinture

4ème étage / Zone 3 > Manager Trans.	Mur C	Plâtre
4ème étage / Zone 3 > Manager Trans.	Mur D	Papier peint
4ème étage / Zone 3 > Manager Trans.	Mur D	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Manager Trans.	Mur D	Placoplâtre
4ème étage / Zone 3 > Manager Trans.	Plafond menuiserie	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Manager Trans.	Plafond menuiserie	Plâtre
3ème étage / Zone 2 > Moyens Généraux	Mur J	Peinture
3ème étage / Zone 2 > Moyens Généraux	Mur J	Plâtre
3ème étage / Zone 2 > Moyens Généraux	Mur J	Toile de verre
3ème étage / Zone 2 > Moyens Généraux	Mur K	Peinture
3ème étage / Zone 2 > Moyens Généraux	Mur K	Placoplâtre
3ème étage / Zone 2 > Moyens Généraux	Mur K	Toile de verre
3ème étage / Zone 2 > Moyens Généraux	Mur L	Peinture
3ème étage / Zone 2 > Moyens Généraux	Mur L	Placoplâtre
3ème étage / Zone 2 > Moyens Généraux	Mur L	Toile de verre
3ème étage / Zone 2 > Moyens Généraux	Mur A	Peinture
3ème étage / Zone 2 > Moyens Généraux	Mur A	Placoplâtre
3ème étage / Zone 2 > Moyens Généraux	Mur A	Toile de verre
3ème étage / Zone 2 > Moyens Généraux	Mur B	Peinture
3ème étage / Zone 2 > Moyens Généraux	Mur B	Placoplâtre
3ème étage / Zone 2 > Moyens Généraux	Mur B	Toile de verre
3ème étage / Zone 2 > Moyens Généraux	Mur C	Peinture
3ème étage / Zone 2 > Moyens Généraux	Mur C	Placoplâtre
3ème étage / Zone 2 > Moyens Généraux	Mur C	Toile de verre
3ème étage / Zone 2 > Moyens Généraux	Mur D	Peinture
3ème étage / Zone 2 > Moyens Généraux	Mur D	Plâtre
3ème étage / Zone 2 > Moyens Généraux	Mur D	Toile de verre
3ème étage / Zone 2 > Moyens Généraux	Mur E	Peinture
3ème étage / Zone 2 > Moyens Généraux	Mur E	Plâtre
3ème étage / Zone 2 > Moyens Généraux	Mur E	Toile de verre
3ème étage / Zone 2 > Moyens Généraux	Mur F	Peinture
3ème étage / Zone 2 > Moyens Généraux	Mur F	Placoplâtre
3ème étage / Zone 2 > Moyens Généraux	Mur F	Toile de verre
3ème étage / Zone 2 > Moyens Généraux	Mur G	Peinture
3ème étage / Zone 2 > Moyens Généraux	Mur G	Placoplâtre
3ème étage / Zone 2 > Moyens Généraux	Mur G	Toile de verre
3ème étage / Zone 2 > Moyens Généraux	Mur H	Peinture
3ème étage / Zone 2 > Moyens Généraux	Mur H	Placoplâtre

3ème étage / Zone 2 > Moyens Généraux	Mur H	Toile de verre
3ème étage / Zone 2 > Moyens Généraux	Mur I	Peinture
3ème étage / Zone 2 > Moyens Généraux	Mur I	Placoplâtre
3ème étage / Zone 2 > Moyens Généraux	Mur I	Toile de verre
Sous-sol / Zone 3 > Onduleur	Plafond	Peinture
Sous-sol / Zone 3 > Onduleur	Mur A	Peinture
Sous-sol / Zone 3 > Onduleur	Mur D	Peinture
Sous-sol / Zone 3 > Onduleur	Mur C	Peinture
Sous-sol / Zone 3 > Onduleur	Mur B	Peinture
4ème étage / Zone 2 > PAPS I	Plafond	Peinture
4ème étage / Zone 2 > PAPS I	Plafond	Plâtre
4ème étage / Zone 2 > PAPS I	Mur B	Peinture
4ème étage / Zone 2 > PAPS I	Mur B	Placoplâtre
4ème étage / Zone 2 > PAPS I	Mur B	Toile de verre
4ème étage / Zone 2 > PAPS I	Mur A	Peinture
4ème étage / Zone 2 > PAPS I	Mur A	Placoplâtre
4ème étage / Zone 2 > PAPS I	Mur A	Toile de verre
4ème étage / Zone 2 > PAPS I	Mur D	Peinture
4ème étage / Zone 2 > PAPS I	Mur D	Placoplâtre
4ème étage / Zone 2 > PAPS I	Mur D	Toile de verre
4ème étage / Zone 2 > PAPS I	Mur C	Peinture
4ème étage / Zone 2 > PAPS I	Mur C	Placoplâtre
4ème étage / Zone 2 > PAPS I	Mur C	Toile de verre
1er étage / Zone 1 > PRECI	Mur C	Peinture
1er étage / Zone 1 > PRECI	Mur C	Plâtre
1er étage / Zone 1 > PRECI	Mur C	Toile de verre
1er étage / Zone 1 > PRECI	Mur D	Peinture
1er étage / Zone 1 > PRECI	Mur D	Placoplâtre
1er étage / Zone 1 > PRECI	Mur D	Toile de verre
1er étage / Zone 1 > PRECI	Mur A	Peinture
1er étage / Zone 1 > PRECI	Mur A	Plâtre
1er étage / Zone 1 > PRECI	Mur A	Toile de verre
1er étage / Zone 1 > PRECI	Mur B	Peinture
1er étage / Zone 1 > PRECI	Mur B	Placoplâtre
1er étage / Zone 1 > PRECI	Mur B	Toile de verre
1er étage / Zone 1 > PRECI	Plafond menuiserie	Peinture
1er étage / Zone 1 > PRECI	Plafond menuiserie	Plâtre
1er étage / Zone 1 > PRECI	Plafond menuiserie	Toile de verre

Rdc Haut / Zone 4 > Plateau ELSM / Bureaux	Murs	Peinture
Rdc Haut / Zone 4 > Plateau ELSM / Bureaux	Murs	Plâtre
Rdc Haut / Zone 4 > Plateau ELSM / Bureaux	Murs	Toile de verre
Rdc Haut / Zone 4 > Plateau ELSM / Bureaux	Plafond	Peinture
Rdc Haut / Zone 4 > Plateau ELSM / Bureaux	Plafond	Plâtre
Rdc Haut / Zone 4 > Plateau ELSM / Bureaux	Plafond	Toile de verre
Rdc Haut / Zone 4 > Plateau ELSM / Dgt	Murs	Peinture
Rdc Haut / Zone 4 > Plateau ELSM / Dgt	Murs	Plâtre
Rdc Haut / Zone 4 > Plateau ELSM / Dgt	Plafond	Peinture
Rdc Haut / Zone 4 > Plateau ELSM / Dgt	Cloison	Bois
Rdc Haut / Zone 4 > Plateau ELSM / Dgt	Cloison	Peinture
Rdc Haut / Zone 4 > Plateau ELSM / SAS	Murs	Peinture
Rdc Haut / Zone 4 > Plateau ELSM / SAS	Plafond	Peinture
Rdc Bas / Zone 6 > Poubelles 1	Plafond	Béton
Rdc Bas / Zone 6 > Poubelles 2	Plafond	Béton
4ème étage / Zone 3 > Prés. du conseil	Mur A	Papier peint
4ème étage / Zone 3 > Prés. du conseil	Mur A	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Prés. du conseil	Mur A	Placoplâtre
4ème étage / Zone 3 > Prés. du conseil	Mur B	Papier peint
4ème étage / Zone 3 > Prés. du conseil	Mur B	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Prés. du conseil	Mur B	Placoplâtre
4ème étage / Zone 3 > Prés. du conseil	Mur C	Papier peint
4ème étage / Zone 3 > Prés. du conseil	Mur C	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Prés. du conseil	Mur C	Plâtre
4ème étage / Zone 3 > Prés. du conseil	Mur D	Papier peint
4ème étage / Zone 3 > Prés. du conseil	Mur D	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Prés. du conseil	Mur D	Placoplâtre
4ème étage / Zone 3 > Prés. du conseil	Plafond menuiserie	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Prés. du conseil	Plafond menuiserie	Plâtre
4ème étage / Zone 1 > Pôle Appui Médiation	Mur B	Papier peint
4ème étage / Zone 1 > Pôle Appui Médiation	Mur B	Peinture
4ème étage / Zone 1 > Pôle Appui Médiation	Mur B	Placoplâtre
4ème étage / Zone 1 > Pôle Appui Médiation	Mur A	Papier peint
4ème étage / Zone 1 > Pôle Appui Médiation	Mur A	Peinture
4ème étage / Zone 1 > Pôle Appui Médiation	Mur A	Placoplâtre
4ème étage / Zone 1 > Pôle Appui Médiation	Mur D	Papier peint
4ème étage / Zone 1 > Pôle Appui Médiation	Mur D	Peinture
4ème étage / Zone 1 > Pôle Appui Médiation	Mur D	Placoplâtre

4ème étage / Zone 1 > Pôle Appui Médiation	Mur C	Papier peint
4ème étage / Zone 1 > Pôle Appui Médiation	Mur C	Peinture
4ème étage / Zone 1 > Pôle Appui Médiation	Mur C	Placoplâtre
4ème étage / Zone 1 > Pôle Appui Médiation	Coffrage sous fenêtre	Bois
4ème étage / Zone 1 > Pôle Appui Médiation	Coffrage sous fenêtre	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Pôle Appui Médiation	Mur C	Papier peint
4ème étage / Zone 3 > Pôle Appui Médiation	Mur C	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Pôle Appui Médiation	Mur C	Plâtre
4ème étage / Zone 3 > Pôle Appui Médiation	Mur D	Papier peint
4ème étage / Zone 3 > Pôle Appui Médiation	Mur D	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Pôle Appui Médiation	Mur D	Placoplâtre
4ème étage / Zone 3 > Pôle Appui Médiation	Mur A	Papier peint
4ème étage / Zone 3 > Pôle Appui Médiation	Mur A	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Pôle Appui Médiation	Mur A	Plâtre
4ème étage / Zone 3 > Pôle Appui Médiation	Mur B	Papier peint
4ème étage / Zone 3 > Pôle Appui Médiation	Mur B	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Pôle Appui Médiation	Mur B	Placoplâtre
4ème étage / Zone 3 > Pôle Appui Médiation	Plafond menuiserie	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Pôle Appui Médiation	Plafond menuiserie	Plâtre
1er étage / Zone 1 > Pôle France et SIE 1	Mur D	Papier peint
1er étage / Zone 1 > Pôle France et SIE 1	Mur D	Peinture
1er étage / Zone 1 > Pôle France et SIE 1	Mur D	Placoplâtre
1er étage / Zone 1 > Pôle France et SIE 1	Mur A	Papier peint
1er étage / Zone 1 > Pôle France et SIE 1	Mur A	Peinture
1er étage / Zone 1 > Pôle France et SIE 1	Mur B	Papier peint
1er étage / Zone 1 > Pôle France et SIE 1	Mur B	Peinture
1er étage / Zone 1 > Pôle France et SIE 1	Mur B	Plâtre
1er étage / Zone 1 > Pôle France et SIE 1	Mur C	Papier peint
1er étage / Zone 1 > Pôle France et SIE 1	Mur C	Peinture
1er étage / Zone 1 > Pôle France et SIE 1	Mur C	Plâtre
1er étage / Zone 1 > Pôle France et SIE 1	Plafond menuiserie	Peinture
1er étage / Zone 1 > Pôle France et SIE 1	Plafond menuiserie	Plâtre
1er étage / Zone 2 > Pôle France et SIE 2	Plafond	Peinture
1er étage / Zone 2 > Pôle France et SIE 2	Mur D	Papier peint
1er étage / Zone 2 > Pôle France et SIE 2	Mur D	Peinture
1er étage / Zone 2 > Pôle France et SIE 2	Mur D	Plâtre
1er étage / Zone 2 > Pôle France et SIE 2	Mur C	Papier peint
1er étage / Zone 2 > Pôle France et SIE 2	Mur C	Peinture

1er étage / Zone 2 > Pôle France et SIE 2	Mur C	Plâtre
1er étage / Zone 2 > Pôle France et SIE 2	Mur B	Papier peint
1er étage / Zone 2 > Pôle France et SIE 2	Mur B	Peinture
1er étage / Zone 2 > Pôle France et SIE 2	Mur B	Placoplâtre
1er étage / Zone 2 > Pôle France et SIE 2	Mur A	Papier peint
1er étage / Zone 2 > Pôle France et SIE 2	Mur A	Peinture
1er étage / Zone 2 > Pôle France et SIE 2	Mur A	Placoplâtre
3ème étage / Zone 1 > RPS	Mur C	Papier peint
3ème étage / Zone 1 > RPS	Mur C	Peinture
3ème étage / Zone 1 > RPS	Mur C	Plâtre
3ème étage / Zone 1 > RPS	Mur D	Papier peint
3ème étage / Zone 1 > RPS	Mur D	Peinture
3ème étage / Zone 1 > RPS	Mur D	Plâtre
3ème étage / Zone 1 > RPS	Mur E	Peinture
3ème étage / Zone 1 > RPS	Mur E	Placoplâtre
3ème étage / Zone 1 > RPS	Mur E	Toile de verre
3ème étage / Zone 1 > RPS	Mur F	Peinture
3ème étage / Zone 1 > RPS	Mur F	Placoplâtre
3ème étage / Zone 1 > RPS	Mur F	Toile de verre
3ème étage / Zone 1 > RPS	Mur A	Peinture
3ème étage / Zone 1 > RPS	Mur A	Plâtre
3ème étage / Zone 1 > RPS	Mur B	Peinture
3ème étage / Zone 1 > RPS	Mur B	Placoplâtre
3ème étage / Zone 1 > RPS	Mur B	Toile de verre
3ème étage / Zone 1 > RPS	Plafond menuiserie	Peinture
3ème étage / Zone 1 > RPS	Plafond menuiserie	Plâtre
4ème étage / Zone 1 > Recrutement	Mur B	Papier peint
4ème étage / Zone 1 > Recrutement	Mur B	Peinture
4ème étage / Zone 1 > Recrutement	Mur B	Placoplâtre
4ème étage / Zone 1 > Recrutement	Mur A	Papier peint
4ème étage / Zone 1 > Recrutement	Mur A	Peinture
4ème étage / Zone 1 > Recrutement	Mur A	Placoplâtre
4ème étage / Zone 1 > Recrutement	Mur D	Papier peint
4ème étage / Zone 1 > Recrutement	Mur D	Peinture
4ème étage / Zone 1 > Recrutement	Mur D	Placoplâtre
4ème étage / Zone 1 > Recrutement	Mur C	Papier peint
4ème étage / Zone 1 > Recrutement	Mur C	Peinture
4ème étage / Zone 1 > Recrutement	Mur C	Placoplâtre

4ème étage / Zone 1 > Recrutement	Coffrage sous fenêtre	Bois
4ème étage / Zone 1 > Recrutement	Coffrage sous fenêtre	Peinture
Rdc Bas / Zone 2 > Repos	Plafond	Peinture
Rdc Bas / Zone 2 > Repos	Mur E	Peinture
Rdc Bas / Zone 2 > Repos	Mur E	Placoplâtre
Rdc Bas / Zone 2 > Repos	Mur E	Toile de verre
Rdc Bas / Zone 2 > Repos	Mur D	Peinture
Rdc Bas / Zone 2 > Repos	Mur D	Placoplâtre
Rdc Bas / Zone 2 > Repos	Mur D	Toile de verre
Rdc Bas / Zone 2 > Repos	Mur C	Peinture
Rdc Bas / Zone 2 > Repos	Mur B	Peinture
Rdc Bas / Zone 2 > Repos	Mur A	Peinture
3ème étage / Zone 3 > Resp CRA	Mur C	Peinture
3ème étage / Zone 3 > Resp CRA	Mur C	Plâtre
3ème étage / Zone 3 > Resp CRA	Mur C	Toile de verre
3ème étage / Zone 3 > Resp CRA	Mur D	Peinture
3ème étage / Zone 3 > Resp CRA	Mur D	Plâtre
3ème étage / Zone 3 > Resp CRA	Mur D	Toile de verre
3ème étage / Zone 3 > Resp CRA	Mur A	Peinture
3ème étage / Zone 3 > Resp CRA	Mur A	Plâtre
3ème étage / Zone 3 > Resp CRA	Mur A	Toile de verre
3ème étage / Zone 3 > Resp CRA	Mur B	Peinture
3ème étage / Zone 3 > Resp CRA	Mur B	Placoplâtre
3ème étage / Zone 3 > Resp CRA	Mur B	Toile de verre
3ème étage / Zone 3 > Resp CRA	Plafond menuiserie	Peinture
3ème étage / Zone 3 > Resp CRA	Plafond menuiserie	Plâtre
3ème étage / Zone 2 > Resp Contentieux	Mur D	Peinture
3ème étage / Zone 2 > Resp Contentieux	Mur D	Placoplâtre
3ème étage / Zone 2 > Resp Contentieux	Mur D	Toile de verre
3ème étage / Zone 2 > Resp Contentieux	Mur A	Peinture
3ème étage / Zone 2 > Resp Contentieux	Mur A	Plâtre
3ème étage / Zone 2 > Resp Contentieux	Mur B	Peinture
3ème étage / Zone 2 > Resp Contentieux	Mur B	Placoplâtre
3ème étage / Zone 2 > Resp Contentieux	Mur B	Toile de verre
3ème étage / Zone 2 > Resp Contentieux	Mur C	Papier peint
3ème étage / Zone 2 > Resp Contentieux	Mur C	Peinture
3ème étage / Zone 2 > Resp Contentieux	Mur C	Plâtre
4ème étage / Zone 2 > Resp DCGDR	Plafond	Peinture

4ème étage / Zone 2 > Resp DCGDR	Plafond	Plâtre
4ème étage / Zone 2 > Resp DCGDR	Mur B	Peinture
4ème étage / Zone 2 > Resp DCGDR	Mur B	Plâtre
4ème étage / Zone 2 > Resp DCGDR	Mur B	Toile de verre
4ème étage / Zone 2 > Resp DCGDR	Mur A	Peinture
4ème étage / Zone 2 > Resp DCGDR	Mur A	Plâtre
4ème étage / Zone 2 > Resp DCGDR	Mur A	Toile de verre
4ème étage / Zone 2 > Resp DCGDR	Mur D	Peinture
4ème étage / Zone 2 > Resp DCGDR	Mur D	Placoplâtre
4ème étage / Zone 2 > Resp DCGDR	Mur D	Toile de verre
4ème étage / Zone 2 > Resp DCGDR	Mur C	Peinture
4ème étage / Zone 2 > Resp DCGDR	Mur C	Placoplâtre
4ème étage / Zone 2 > Resp DCGDR	Mur C	Toile de verre
3ème étage / Zone 2 > Resp Fraudes	Mur D	Peinture
3ème étage / Zone 2 > Resp Fraudes	Mur D	Placoplâtre
3ème étage / Zone 2 > Resp Fraudes	Mur D	Toile de verre
3ème étage / Zone 2 > Resp Fraudes	Mur A	Peinture
3ème étage / Zone 2 > Resp Fraudes	Mur A	Plâtre
3ème étage / Zone 2 > Resp Fraudes	Mur B	Peinture
3ème étage / Zone 2 > Resp Fraudes	Mur B	Placoplâtre
3ème étage / Zone 2 > Resp Fraudes	Mur B	Toile de verre
3ème étage / Zone 2 > Resp Fraudes	Mur C	Papier peint
3ème étage / Zone 2 > Resp Fraudes	Mur C	Peinture
3ème étage / Zone 2 > Resp Fraudes	Mur C	Plâtre
4ème étage / Zone 2 > Resp. Comm	Plafond	Peinture
4ème étage / Zone 2 > Resp. Comm	Plafond	Plâtre
4ème étage / Zone 2 > Resp. Comm	Mur B	Peinture
4ème étage / Zone 2 > Resp. Comm	Mur B	Placoplâtre
4ème étage / Zone 2 > Resp. Comm	Mur B	Toile de verre
4ème étage / Zone 2 > Resp. Comm	Mur A	Peinture
4ème étage / Zone 2 > Resp. Comm	Mur A	Placoplâtre
4ème étage / Zone 2 > Resp. Comm	Mur A	Toile de verre
4ème étage / Zone 2 > Resp. Comm	Mur D	Peinture
4ème étage / Zone 2 > Resp. Comm	Mur D	Placoplâtre
4ème étage / Zone 2 > Resp. Comm	Mur D	Toile de verre
4ème étage / Zone 2 > Resp. Comm	Mur C	Peinture
4ème étage / Zone 2 > Resp. Comm	Mur C	Plâtre
4ème étage / Zone 2 > Resp. Comm	Mur C	Toile de verre

3ème étage / Zone 1 > Resp. DNS	Mur C	Papier peint
3ème étage / Zone 1 > Resp. DNS	Mur C	Peinture
3ème étage / Zone 1 > Resp. DNS	Mur C	Plâtre
3ème étage / Zone 1 > Resp. DNS	Mur D	Peinture
3ème étage / Zone 1 > Resp. DNS	Mur D	Placoplâtre
3ème étage / Zone 1 > Resp. DNS	Mur D	Toile de verre
3ème étage / Zone 1 > Resp. DNS	Mur A	Peinture
3ème étage / Zone 1 > Resp. DNS	Mur A	Plâtre
3ème étage / Zone 1 > Resp. DNS	Mur B	Peinture
3ème étage / Zone 1 > Resp. DNS	Mur B	Placoplâtre
3ème étage / Zone 1 > Resp. DNS	Mur B	Toile de verre
3ème étage / Zone 1 > Resp. DNS	Plafond menuiserie	Peinture
3ème étage / Zone 1 > Resp. DNS	Plafond menuiserie	Plâtre
4ème étage / Zone 2 > Resp. Dept Prestations	Mur B	Peinture
4ème étage / Zone 2 > Resp. Dept Prestations	Mur B	Placoplâtre
4ème étage / Zone 2 > Resp. Dept Prestations	Mur B	Toile de verre
4ème étage / Zone 2 > Resp. Dept Prestations	Mur A	Papier peint
4ème étage / Zone 2 > Resp. Dept Prestations	Mur A	Peinture
4ème étage / Zone 2 > Resp. Dept Prestations	Mur A	Plâtre
4ème étage / Zone 2 > Resp. Dept Prestations	Mur D	Peinture
4ème étage / Zone 2 > Resp. Dept Prestations	Mur D	Placoplâtre
4ème étage / Zone 2 > Resp. Dept Prestations	Mur D	Toile de verre
4ème étage / Zone 2 > Resp. Dept Prestations	Mur C	Peinture
4ème étage / Zone 2 > Resp. Dept Prestations	Mur C	Placoplâtre
4ème étage / Zone 2 > Resp. Dept Prestations	Mur C	Toile de verre
4ème étage / Zone 1 > Resp. GAP	Mur B	Papier peint
4ème étage / Zone 1 > Resp. GAP	Mur B	Peinture
4ème étage / Zone 1 > Resp. GAP	Mur B	Placoplâtre
4ème étage / Zone 1 > Resp. GAP	Mur A	Papier peint
4ème étage / Zone 1 > Resp. GAP	Mur A	Peinture
4ème étage / Zone 1 > Resp. GAP	Mur A	Placoplâtre
4ème étage / Zone 1 > Resp. GAP	Mur D	Papier peint
4ème étage / Zone 1 > Resp. GAP	Mur D	Peinture
4ème étage / Zone 1 > Resp. GAP	Mur D	Placoplâtre
4ème étage / Zone 1 > Resp. GAP	Mur C	Papier peint
4ème étage / Zone 1 > Resp. GAP	Mur C	Peinture
4ème étage / Zone 1 > Resp. GAP	Mur C	Placoplâtre

4ème étage / Zone 1 > Resp. GAP	Coffrage sous fenêtre	Bois
4ème étage / Zone 1 > Resp. GAP	Coffrage sous fenêtre	Peinture
4ème étage / Zone 1 > Resp. Gest emploi 1	Mur B	Papier peint
4ème étage / Zone 1 > Resp. Gest emploi 1	Mur B	Peinture
4ème étage / Zone 1 > Resp. Gest emploi 1	Mur B	Placoplâtre
4ème étage / Zone 1 > Resp. Gest emploi 1	Mur A	Papier peint
4ème étage / Zone 1 > Resp. Gest emploi 1	Mur A	Peinture
4ème étage / Zone 1 > Resp. Gest emploi 1	Mur A	Placoplâtre
4ème étage / Zone 1 > Resp. Gest emploi 1	Mur D	Papier peint
4ème étage / Zone 1 > Resp. Gest emploi 1	Mur D	Peinture
4ème étage / Zone 1 > Resp. Gest emploi 1	Mur D	Placoplâtre
4ème étage / Zone 1 > Resp. Gest emploi 1	Mur C	Papier peint
4ème étage / Zone 1 > Resp. Gest emploi 1	Mur C	Peinture
4ème étage / Zone 1 > Resp. Gest emploi 1	Mur C	Placoplâtre
4ème étage / Zone 1 > Resp. Gest emploi 1	Coffrage sous fenêtre	Bois
4ème étage / Zone 1 > Resp. Gest emploi 1	Coffrage sous fenêtre	Peinture
3ème étage / Zone 1 > Resp. Gestion risque	Mur C	Papier peint
3ème étage / Zone 1 > Resp. Gestion risque	Mur C	Peinture
3ème étage / Zone 1 > Resp. Gestion risque	Mur C	Plâtre
3ème étage / Zone 1 > Resp. Gestion risque	Mur D	Peinture
3ème étage / Zone 1 > Resp. Gestion risque	Mur D	Placoplâtre
3ème étage / Zone 1 > Resp. Gestion risque	Mur D	Toile de verre
3ème étage / Zone 1 > Resp. Gestion risque	Mur A	Peinture
3ème étage / Zone 1 > Resp. Gestion risque	Mur A	Plâtre
3ème étage / Zone 1 > Resp. Gestion risque	Mur B	Peinture
3ème étage / Zone 1 > Resp. Gestion risque	Mur B	Placoplâtre
3ème étage / Zone 1 > Resp. Gestion risque	Mur B	Toile de verre
3ème étage / Zone 1 > Resp. Gestion risque	Plafond menuiserie	Peinture
3ème étage / Zone 1 > Resp. Gestion risque	Plafond menuiserie	Plâtre
4ème étage / Zone 3 > Resp. Marketing	Mur A	Papier peint
4ème étage / Zone 3 > Resp. Marketing	Mur A	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Resp. Marketing	Mur A	Placoplâtre
4ème étage / Zone 3 > Resp. Marketing	Mur B	Papier peint
4ème étage / Zone 3 > Resp. Marketing	Mur B	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Resp. Marketing	Mur B	Placoplâtre
4ème étage / Zone 3 > Resp. Marketing	Mur C	Papier peint
4ème étage / Zone 3 > Resp. Marketing	Mur C	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Resp. Marketing	Mur C	Plâtre

4ème étage / Zone 3 > Resp. Marketing	Mur D	Papier peint
4ème étage / Zone 3 > Resp. Marketing	Mur D	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Resp. Marketing	Mur D	Placoplâtre
4ème étage / Zone 3 > Resp. Marketing	Plafond menuiserie	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Resp. Marketing	Plafond menuiserie	Plâtre
4ème étage / Zone 2 > Resp. STATS	Plafond	Peinture
4ème étage / Zone 2 > Resp. STATS	Plafond	Plâtre
4ème étage / Zone 2 > Resp. STATS	Mur B	Peinture
4ème étage / Zone 2 > Resp. STATS	Mur B	Placoplâtre
4ème étage / Zone 2 > Resp. STATS	Mur B	Toile de verre
4ème étage / Zone 2 > Resp. STATS	Mur A	Peinture
4ème étage / Zone 2 > Resp. STATS	Mur A	Placoplâtre
4ème étage / Zone 2 > Resp. STATS	Mur A	Toile de verre
4ème étage / Zone 2 > Resp. STATS	Mur D	Peinture
4ème étage / Zone 2 > Resp. STATS	Mur D	Placoplâtre
4ème étage / Zone 2 > Resp. STATS	Mur D	Toile de verre
4ème étage / Zone 2 > Resp. STATS	Mur C	Peinture
4ème étage / Zone 2 > Resp. STATS	Mur C	Placoplâtre
4ème étage / Zone 2 > Resp. STATS	Mur C	Toile de verre
3ème étage / Zone 3 > Resp. Sce Compta	Mur C	Peinture
3ème étage / Zone 3 > Resp. Sce Compta	Mur C	Plâtre
3ème étage / Zone 3 > Resp. Sce Compta	Mur C	Toile de verre
3ème étage / Zone 3 > Resp. Sce Compta	Mur D	Peinture
3ème étage / Zone 3 > Resp. Sce Compta	Mur D	Plâtre
3ème étage / Zone 3 > Resp. Sce Compta	Mur D	Toile de verre
3ème étage / Zone 3 > Resp. Sce Compta	Mur A	Peinture
3ème étage / Zone 3 > Resp. Sce Compta	Mur A	Plâtre
3ème étage / Zone 3 > Resp. Sce Compta	Mur A	Toile de verre
3ème étage / Zone 3 > Resp. Sce Compta	Mur B	Peinture
3ème étage / Zone 3 > Resp. Sce Compta	Mur B	Placoplâtre
3ème étage / Zone 3 > Resp. Sce Compta	Mur B	Toile de verre
3ème étage / Zone 3 > Resp. Sce Compta	Plafond menuiserie	Peinture
3ème étage / Zone 3 > Resp. Sce Compta	Plafond menuiserie	Plâtre
3ème étage / Zone 3 > Resp. sce Contrôle	Mur C	Peinture
3ème étage / Zone 3 > Resp. sce Contrôle	Mur C	Plâtre
3ème étage / Zone 3 > Resp. sce Contrôle	Mur C	Toile de verre
3ème étage / Zone 3 > Resp. sce Contrôle	Mur D	Peinture
3ème étage / Zone 3 > Resp. sce Contrôle	Mur D	Placoplâtre

3ème étage / Zone 3 > Resp. sce Contrôle	Mur D	Toile de verre
3ème étage / Zone 3 > Resp. sce Contrôle	Mur A	Peinture
3ème étage / Zone 3 > Resp. sce Contrôle	Mur A	Plâtre
3ème étage / Zone 3 > Resp. sce Contrôle	Mur A	Toile de verre
3ème étage / Zone 3 > Resp. sce Contrôle	Mur B	Peinture
3ème étage / Zone 3 > Resp. sce Contrôle	Mur B	Plâtre
3ème étage / Zone 3 > Resp. sce Contrôle	Mur B	Toile de verre
3ème étage / Zone 3 > Resp. sce Contrôle	Plafond menuiserie	Peinture
3ème étage / Zone 3 > Resp. sce Contrôle	Plafond menuiserie	Plâtre
Rdc Bas / Zone 2 > SAS	Plafond	Peinture
Rdc Bas / Zone 2 > SAS	Mur D	Peinture
Rdc Bas / Zone 2 > SAS	Mur A	Peinture
Rdc Bas / Zone 2 > SAS	Mur B	Peinture
Rdc Bas / Zone 2 > SAS	Mur C	Peinture
1er étage / Zone 2 > SIR	Mur D	Papier peint
1er étage / Zone 2 > SIR	Mur D	Peinture
1er étage / Zone 2 > SIR	Mur D	Placoplâtre
1er étage / Zone 2 > SIR	Mur C	Papier peint
1er étage / Zone 2 > SIR	Mur C	Peinture
1er étage / Zone 2 > SIR	Mur C	Plâtre
1er étage / Zone 2 > SIR	Mur B	Papier peint
1er étage / Zone 2 > SIR	Mur B	Peinture
1er étage / Zone 2 > SIR	Mur B	Plâtre
1er étage / Zone 2 > SIR	Mur A	Papier peint
1er étage / Zone 2 > SIR	Mur A	Peinture
1er étage / Zone 2 > SIR	Mur A	Placoplâtre
3ème étage / Zone 3 > SRC 1	Mur C	Peinture
3ème étage / Zone 3 > SRC 1	Mur C	Plâtre
3ème étage / Zone 3 > SRC 1	Mur C	Toile de verre
3ème étage / Zone 3 > SRC 1	Mur D	Peinture
3ème étage / Zone 3 > SRC 1	Mur D	Placoplâtre
3ème étage / Zone 3 > SRC 1	Mur D	Toile de verre
3ème étage / Zone 3 > SRC 1	Mur A	Peinture
3ème étage / Zone 3 > SRC 1	Mur A	Plâtre
3ème étage / Zone 3 > SRC 1	Mur A	Toile de verre
3ème étage / Zone 3 > SRC 1	Mur B	Peinture
3ème étage / Zone 3 > SRC 1	Mur B	Placoplâtre
3ème étage / Zone 3 > SRC 1	Mur B	Toile de verre

3ème étage / Zone 3 > SRC 1	Plafond menuiserie	Peinture
3ème étage / Zone 3 > SRC 1	Plafond menuiserie	Plâtre
4ème étage / Zone 2 > STATS	Plafond	Peinture
4ème étage / Zone 2 > STATS	Plafond	Plâtre
4ème étage / Zone 2 > STATS	Mur B	Peinture
4ème étage / Zone 2 > STATS	Mur B	Placoplâtre
4ème étage / Zone 2 > STATS	Mur B	Toile de verre
4ème étage / Zone 2 > STATS	Mur A	Peinture
4ème étage / Zone 2 > STATS	Mur A	Placoplâtre
4ème étage / Zone 2 > STATS	Mur A	Toile de verre
4ème étage / Zone 2 > STATS	Mur D	Peinture
4ème étage / Zone 2 > STATS	Mur D	Placoplâtre
4ème étage / Zone 2 > STATS	Mur D	Toile de verre
4ème étage / Zone 2 > STATS	Mur C	Peinture
4ème étage / Zone 2 > STATS	Mur C	Placoplâtre
4ème étage / Zone 2 > STATS	Mur C	Toile de verre
5ème étage > Salle La Source	Mur D	Peinture
5ème étage > Salle La Source	Mur D	Placoplâtre
5ème étage > Salle La Source	Mur D	Toile de verre
5ème étage > Salle La Source	Mur A	Peinture
5ème étage > Salle La Source	Mur A	Plâtre
5ème étage > Salle La Source	Mur A	Toile de verre
5ème étage > Salle La Source	Mur B	Peinture
5ème étage > Salle La Source	Mur B	Plâtre
5ème étage > Salle La Source	Mur B	Toile de verre
5ème étage > Salle La Source	Cloison C	Peinture
5ème étage > Salle La Source	Cloison C	Placoplâtre
5ème étage > Salle La Source	Cloison C	Toile de verre
5ème étage > Salle La Source	Plafond bois	Bois
5ème étage > Salle La Source	Plafond bois	Peinture
3ème étage / Zone 3 > Salle Parc Floral	Mur C	Peinture
3ème étage / Zone 3 > Salle Parc Floral	Mur C	Plâtre
3ème étage / Zone 3 > Salle Parc Floral	Mur C	Toile de verre
3ème étage / Zone 3 > Salle Parc Floral	Mur D	Peinture
3ème étage / Zone 3 > Salle Parc Floral	Mur D	Placoplâtre
3ème étage / Zone 3 > Salle Parc Floral	Mur D	Toile de verre
3ème étage / Zone 3 > Salle Parc Floral	Mur A	Peinture
3ème étage / Zone 3 > Salle Parc Floral	Mur A	Plâtre

3ème étage / Zone 3 > Salle Parc Floral	Mur A	Toile de verre
3ème étage / Zone 3 > Salle Parc Floral	Mur B	Peinture
3ème étage / Zone 3 > Salle Parc Floral	Mur B	Plâtre
3ème étage / Zone 3 > Salle Parc Floral	Mur B	Toile de verre
3ème étage / Zone 3 > Salle Parc Floral	Plafond menuiserie	Peinture
3ème étage / Zone 3 > Salle Parc Floral	Plafond menuiserie	Plâtre
4ème étage / Zone 1 > Salle Réunion	Mur B	Papier peint
4ème étage / Zone 1 > Salle Réunion	Mur B	Peinture
4ème étage / Zone 1 > Salle Réunion	Mur B	Plâtre
4ème étage / Zone 1 > Salle Réunion	Mur C	Papier peint
4ème étage / Zone 1 > Salle Réunion	Mur C	Peinture
4ème étage / Zone 1 > Salle Réunion	Mur C	Plâtre
4ème étage / Zone 1 > Salle Réunion	Mur D	Papier peint
4ème étage / Zone 1 > Salle Réunion	Mur D	Peinture
4ème étage / Zone 1 > Salle Réunion	Mur D	Plâtre
4ème étage / Zone 1 > Salle Réunion	Mur A	Papier peint
4ème étage / Zone 1 > Salle Réunion	Mur A	Peinture
4ème étage / Zone 1 > Salle Réunion	Mur A	Plâtre
Rdc Bas / Zone 3 > Salle de Réunion St Paul	Mur C	Peinture
Rdc Bas / Zone 3 > Salle de Réunion St Paul	Mur C	Placoplâtre
Rdc Bas / Zone 3 > Salle de Réunion St Paul	Mur C	Toile de verre
Rdc Bas / Zone 3 > Salle de Réunion St Paul	Mur D	Peinture
Rdc Bas / Zone 3 > Salle de Réunion St Paul	Mur D	Placoplâtre
Rdc Bas / Zone 3 > Salle de Réunion St Paul	Mur D	Toile de verre
Rdc Bas / Zone 3 > Salle de Réunion St Paul	Mur A	Peinture
Rdc Bas / Zone 3 > Salle de Réunion St Paul	Mur A	Placoplâtre
Rdc Bas / Zone 3 > Salle de Réunion St Paul	Mur A	Toile de verre
Rdc Bas / Zone 3 > Salle de Réunion St Paul	Mur B	Peinture
Rdc Bas / Zone 3 > Salle de Réunion St Paul	Mur B	Placoplâtre
Rdc Bas / Zone 3 > Salle de Réunion St Paul	Mur B	Toile de verre
Rdc Bas / Zone 4 > Salle de formation recouvrance	Plafond menuiserie	Peinture
Rdc Bas / Zone 4 > Salle de formation recouvrance	Plafond menuiserie	Toile de verre
Rdc Bas / Zone 4 > Salle de formation recouvrance	Mur D	Peinture
Rdc Bas / Zone 4 > Salle de formation recouvrance	Mur D	Toile de verre
Rdc Bas / Zone 4 > Salle de formation recouvrance	Mur C	Peinture
Rdc Bas / Zone 4 > Salle de formation recouvrance	Mur C	Toile de verre
Rdc Bas / Zone 4 > Salle de formation recouvrance	Mur B	Peinture
Rdc Bas / Zone 4 > Salle de formation recouvrance	Mur B	Toile de verre

Rdc Bas / Zone 4 > Salle de formation recouvrance	Mur A	Peinture
Rdc Bas / Zone 4 > Salle de formation recouvrance	Mur A	Toile de verre
Rdc Bas / Zone 4 > Salle de formation recouvrance	Plinthe	Colle de plinthe
Rdc Bas / Zone 4 > Salle de formation recouvrance	Plafond	Peinture
2ème étage / Zone 3 > Salle de réunion	Mur C	Peinture
2ème étage / Zone 3 > Salle de réunion	Mur C	Toile de verre
2ème étage / Zone 3 > Salle de réunion	Mur B	Peinture
2ème étage / Zone 3 > Salle de réunion	Mur B	Toile de verre
2ème étage / Zone 3 > Salle de réunion	Mur A	Peinture
2ème étage / Zone 3 > Salle de réunion	Mur A	Placoplâtre
2ème étage / Zone 3 > Salle de réunion	Mur A	Toile de verre
2ème étage / Zone 3 > Salle de réunion	Mur D	Peinture
2ème étage / Zone 3 > Salle de réunion	Mur D	Toile de verre
2ème étage / Zone 3 > Salle de réunion	Plafond menuiserie	Peinture
2ème étage / Zone 3 > Salle de réunion	Plafond menuiserie	Plâtre
2ème étage / Zone 3 > Salle de réunion	Plafond menuiserie	Toile de verre
4ème étage / Zone 3 > Salle de réunion 1	Mur C	Papier peint
4ème étage / Zone 3 > Salle de réunion 1	Mur C	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Salle de réunion 1	Mur C	Plâtre
4ème étage / Zone 3 > Salle de réunion 1	Mur D	Papier peint
4ème étage / Zone 3 > Salle de réunion 1	Mur D	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Salle de réunion 1	Mur D	Placoplâtre
4ème étage / Zone 3 > Salle de réunion 1	Mur A	Papier peint
4ème étage / Zone 3 > Salle de réunion 1	Mur A	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Salle de réunion 1	Mur A	Plâtre
4ème étage / Zone 3 > Salle de réunion 1	Mur B	Papier peint
4ème étage / Zone 3 > Salle de réunion 1	Mur B	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Salle de réunion 1	Mur B	Plâtre
4ème étage / Zone 3 > Salle de réunion 1	Plafond menuiserie	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Salle de réunion 1	Plafond menuiserie	Plâtre
Rdc Bas / Zone 5 > Salle de réunion Cotignac / Nouvelle Orléans	Mur A	Peinture
Rdc Bas / Zone 5 > Salle de réunion Cotignac / Nouvelle Orléans	Mur A	Placoplâtre
Rdc Bas / Zone 5 > Salle de réunion Cotignac / Nouvelle Orléans	Mur A	Toile de verre
Rdc Bas / Zone 5 > Salle de réunion Cotignac / Nouvelle Orléans	Mur B	Peinture
Rdc Bas / Zone 5 > Salle de réunion Cotignac / Nouvelle Orléans	Mur B	Placoplâtre
Rdc Bas / Zone 5 > Salle de réunion Cotignac / Nouvelle Orléans	Mur B	Toile de verre
Rdc Bas / Zone 5 > Salle de réunion Cotignac / Nouvelle Orléans	Mur C	Peinture
Rdc Bas / Zone 5 > Salle de réunion Cotignac / Nouvelle Orléans	Mur C	Placoplâtre

Rdc Bas / Zone 5 > Salle de réunion Cotignac / Nouvelle Orléans	Mur C	Toile de verre
Rdc Bas / Zone 5 > Salle de réunion Cotignac / Nouvelle Orléans	Mur D	Peinture
Rdc Bas / Zone 5 > Salle de réunion Cotignac / Nouvelle Orléans	Mur D	Placoplâtre
Rdc Bas / Zone 5 > Salle de réunion Cotignac / Nouvelle Orléans	Mur D	Toile de verre
Rdc Bas / Zone 3 > Salle de réunion Martroi	Mur B	Peinture
Rdc Bas / Zone 3 > Salle de réunion Martroi	Mur B	Placoplâtre
Rdc Bas / Zone 3 > Salle de réunion Martroi	Mur B	Toile de verre
Rdc Bas / Zone 3 > Salle de réunion Martroi	Mur C	Peinture
Rdc Bas / Zone 3 > Salle de réunion Martroi	Mur C	Placoplâtre
Rdc Bas / Zone 3 > Salle de réunion Martroi	Mur C	Toile de verre
Rdc Bas / Zone 3 > Salle de réunion Martroi	Mur D	Peinture
Rdc Bas / Zone 3 > Salle de réunion Martroi	Mur D	Placoplâtre
Rdc Bas / Zone 3 > Salle de réunion Martroi	Mur D	Toile de verre
Rdc Bas / Zone 3 > Salle de réunion Martroi	Mur A	Peinture
Rdc Bas / Zone 3 > Salle de réunion Martroi	Mur A	Placoplâtre
Rdc Bas / Zone 3 > Salle de réunion Martroi	Mur A	Toile de verre
5ème étage > Salle du conseil	Cloison C	Papier peint
5ème étage > Salle du conseil	Cloison C	Peinture
5ème étage > Salle du conseil	Cloison D	Papier peint
5ème étage > Salle du conseil	Cloison D	Peinture
5ème étage > Salle du conseil	Cloison A	Papier peint
5ème étage > Salle du conseil	Cloison A	Peinture
5ème étage > Salle du conseil	Cloison B	Papier peint
5ème étage > Salle du conseil	Cloison B	Peinture
5ème étage > Salle du conseil	Coffrage bois	Bois
5ème étage > Salle du conseil	Coffrage bois	Papier peint
5ème étage > Salle du conseil	Isolant porte	Isolant
5ème étage > Salle du conseil	Plénum poutre	Enduit de rebouchage
Rdc Bas / Zone 6 > Sas P	Plafond	Peinture
Rdc Bas / Zone 6 > Sas P	Mur C	Peinture
Rdc Bas / Zone 6 > Sas P	Mur D	Peinture
Rdc Bas / Zone 6 > Sas P	Mur A	Peinture
Rdc Bas / Zone 6 > Sas P	Mur B	Peinture
4ème étage / Zone 1 > Sce GAP	Mur D	Papier peint
4ème étage / Zone 1 > Sce GAP	Mur D	Peinture
4ème étage / Zone 1 > Sce GAP	Mur D	Placoplâtre
4ème étage / Zone 1 > Sce GAP	Mur A	Papier peint
4ème étage / Zone 1 > Sce GAP	Mur A	Peinture

4ème étage / Zone 1 > Sce GAP	Mur A	Placoplâtre
4ème étage / Zone 1 > Sce GAP	Mur B	Papier peint
4ème étage / Zone 1 > Sce GAP	Mur B	Peinture
4ème étage / Zone 1 > Sce GAP	Mur B	Placoplâtre
4ème étage / Zone 1 > Sce GAP	Mur C	Papier peint
4ème étage / Zone 1 > Sce GAP	Mur C	Peinture
4ème étage / Zone 1 > Sce GAP	Mur C	Plâtre
4ème étage / Zone 3 > Secr. de Direction	Mur A	Papier peint
4ème étage / Zone 3 > Secr. de Direction	Mur A	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Secr. de Direction	Mur A	Placoplâtre
4ème étage / Zone 3 > Secr. de Direction	Mur B	Papier peint
4ème étage / Zone 3 > Secr. de Direction	Mur B	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Secr. de Direction	Mur B	Placoplâtre
4ème étage / Zone 3 > Secr. de Direction	Mur C	Papier peint
4ème étage / Zone 3 > Secr. de Direction	Mur C	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Secr. de Direction	Mur C	Plâtre
4ème étage / Zone 3 > Secr. de Direction	Mur D	Papier peint
4ème étage / Zone 3 > Secr. de Direction	Mur D	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Secr. de Direction	Mur D	Placoplâtre
4ème étage / Zone 3 > Secr. de Direction	Plafond menuiserie	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Secr. de Direction	Plafond menuiserie	Plâtre
2ème étage / Zone 3 > Service IJ / Service Risques Professionnels	Mur C	Peinture
2ème étage / Zone 3 > Service IJ / Service Risques Professionnels	Mur C	Toile de verre
2ème étage / Zone 3 > Service IJ / Service Risques Professionnels	Mur B	Peinture
2ème étage / Zone 3 > Service IJ / Service Risques Professionnels	Mur B	Toile de verre
2ème étage / Zone 3 > Service IJ / Service Risques Professionnels	Mur A	Peinture
2ème étage / Zone 3 > Service IJ / Service Risques Professionnels	Mur A	Toile de verre
2ème étage / Zone 3 > Service IJ / Service Risques Professionnels	Mur D	Peinture
2ème étage / Zone 3 > Service IJ / Service Risques Professionnels	Mur D	Toile de verre
2ème étage / Zone 3 > Service IJ / Service Risques Professionnels	Plafond menuiserie	Peinture
2ème étage / Zone 3 > Service IJ / Service Risques Professionnels	Plafond menuiserie	Plâtre
2ème étage / Zone 3 > Service IJ / Service Risques Professionnels	Plafond menuiserie	Toile de verre
4ème étage / Zone 3 > Sous Directrice 1	Mur A	Papier peint
4ème étage / Zone 3 > Sous Directrice 1	Mur A	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Sous Directrice 1	Mur A	Placoplâtre
4ème étage / Zone 3 > Sous Directrice 1	Mur B	Papier peint
4ème étage / Zone 3 > Sous Directrice 1	Mur B	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Sous Directrice 1	Mur B	Placoplâtre

4ème étage / Zone 3 > Sous Directrice 1	Mur C	Papier peint
4ème étage / Zone 3 > Sous Directrice 1	Mur C	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Sous Directrice 1	Mur C	Plâtre
4ème étage / Zone 3 > Sous Directrice 1	Mur D	Papier peint
4ème étage / Zone 3 > Sous Directrice 1	Mur D	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Sous Directrice 1	Mur D	Plâtre
4ème étage / Zone 3 > Sous Directrice 1	Plafond menuiserie	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Sous Directrice 1	Plafond menuiserie	Plâtre
4ème étage / Zone 3 > Sous-directrice	Mur C	Papier peint
4ème étage / Zone 3 > Sous-directrice	Mur C	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Sous-directrice	Mur C	Plâtre
4ème étage / Zone 3 > Sous-directrice	Mur D	Papier peint
4ème étage / Zone 3 > Sous-directrice	Mur D	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Sous-directrice	Mur D	Placoplâtre
4ème étage / Zone 3 > Sous-directrice	Mur A	Papier peint
4ème étage / Zone 3 > Sous-directrice	Mur A	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Sous-directrice	Mur A	Plâtre
4ème étage / Zone 3 > Sous-directrice	Mur B	Papier peint
4ème étage / Zone 3 > Sous-directrice	Mur B	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Sous-directrice	Mur B	Placoplâtre
4ème étage / Zone 3 > Sous-directrice	Plafond menuiserie	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Sous-directrice	Plafond menuiserie	Plâtre
4ème étage / Zone 3 > Stock.	Plafond	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Stock.	Mur D	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Stock.	Mur A	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Stock.	Mur B	Peinture
4ème étage / Zone 3 > Stock.	Mur C	Peinture
5ème étage > Stockage	Mur D	Peinture
5ème étage > Stockage	Mur D	Placoplâtre
5ème étage > Stockage	Mur D	Toile de verre
5ème étage > Stockage	Mur A	Peinture
5ème étage > Stockage	Mur A	Placoplâtre
5ème étage > Stockage	Mur A	Toile de verre
5ème étage > Stockage	Mur B	Peinture
5ème étage > Stockage	Mur B	Placoplâtre
5ème étage > Stockage	Mur B	Toile de verre
5ème étage > Stockage	Cloison C	Peinture
5ème étage > Stockage	Cloison C	Placoplâtre

5ème étage > Stockage	Cloison C	Toile de verre
5ème étage > Stockage	Plafond bois	Bois
5ème étage > Stockage	Plafond bois	Peinture
Sous-sol / Zone 1 > Stockage	Sol	Béton
Sous-sol / Zone 1 > Stockage	Plafond	Béton
Sous-sol / Zone 1 > Stockage	Mur C	Béton
Sous-sol / Zone 1 > Stockage	Mur D	Béton
Sous-sol / Zone 1 > Stockage	Mur A	Béton
Sous-sol / Zone 1 > Stockage	Mur B	Béton
Rdc Bas / Zone 2 > Stockage Atelier 1	Plafond	Peinture
Rdc Bas / Zone 2 > Stockage Atelier 1	Mur B	Peinture
Rdc Bas / Zone 2 > Stockage Atelier 1	Mur C	Peinture
Rdc Bas / Zone 2 > Stockage Atelier 1	Mur D	Peinture
Rdc Bas / Zone 2 > Stockage Atelier 1	Mur A	Peinture
Rdc Bas / Zone 1 > Stockage CSE	Mur A	Enduit de rebouchage
Rdc Bas / Zone 6 > Stockage Imprimerie	Plafond	Métal
Rdc Bas / Zone 3 > Stockage Imprimerie 1	Plafond	Peinture
Rdc Bas / Zone 3 > Stockage Imprimerie 1	Mur A	Peinture
Rdc Bas / Zone 3 > Stockage Imprimerie 1	Mur B	Peinture
Rdc Bas / Zone 3 > Stockage Imprimerie 1	Mur B	Placoplâtre
Rdc Bas / Zone 3 > Stockage Imprimerie 1	Mur C	Peinture
Rdc Bas / Zone 3 > Stockage Imprimerie 1	Mur D	Peinture
Rdc Bas / Zone 3 > Stockage Imprimerie 1	Plinthe	Colle de plinthe
Rdc Bas / Zone 3 > Stockage Imprimerie 2	Plafond	Peinture
Rdc Bas / Zone 3 > Stockage Imprimerie 2	Mur A	Peinture
Rdc Bas / Zone 3 > Stockage Imprimerie 2	Mur B	Peinture
Rdc Bas / Zone 3 > Stockage Imprimerie 2	Mur C	Peinture
Rdc Bas / Zone 3 > Stockage Imprimerie 2	Mur D	Peinture
Rdc Bas / Zone 3 > Stockage Imprimerie 2	Mur D	Placoplâtre
Rdc Bas / Zone 3 > Stockage Imprimerie 2	Plinthe	Colle de plinthe
Rdc Bas / Zone 6 > Stockage Mobilier	Plafond	Métal
Rdc Bas / Zone 2 > Stockage PAB	Plafond	Peinture
Rdc Bas / Zone 2 > Stockage PAB	Mur D	Peinture
Rdc Bas / Zone 2 > Stockage PAB	Mur A	Peinture
Rdc Bas / Zone 2 > Stockage PAB	Mur B	Peinture
Rdc Bas / Zone 2 > Stockage PAB	Mur C	Peinture
Rdc Bas / Zone 2 > Stockage atelier 2	Plafond	Brut
Rdc Bas / Zone 2 > Stockage atelier 2	Plafond	Béton

Rdc Bas / Zone 2 > Stockage atelier 2	Mur F	Peinture
Rdc Bas / Zone 2 > Stockage atelier 2	Mur A	Peinture
Rdc Bas / Zone 2 > Stockage atelier 2	Mur B	Peinture
Rdc Bas / Zone 2 > Stockage atelier 2	Mur C	Peinture
Rdc Bas / Zone 2 > Stockage atelier 2	Mur D	Peinture
Rdc Bas / Zone 2 > Stockage atelier 2	Mur E	Peinture
Rdc Bas / Zone 2 > Stockage atelier 3	Plafond	Peinture
Rdc Bas / Zone 2 > Stockage atelier 3	Mur A	Peinture
Rdc Bas / Zone 2 > Stockage atelier 3	Mur B	Peinture
Rdc Bas / Zone 2 > Stockage atelier 3	Mur C	Peinture
Rdc Bas / Zone 2 > Stockage atelier 3	Mur D	Peinture
Rdc Bas / Zone 2 > Stockage atelier 3	Mur E	Peinture
Rdc Bas / Zone 2 > Stockage atelier 3	Mur F	Peinture
Rdc Bas / Zone 2 > Stockage atelier 3	Mur G	Peinture
Rdc Bas / Zone 2 > Stockage atelier 3	Mur H	Peinture
Rdc Bas / Zone 2 > Stockage atelier 3	Mur H	Placoplâtre
Rdc Bas / Zone 2 > Stockage atelier 3	Mur H	Toile de verre
Rdc Bas / Zone 1 > Stockage informatique 1	Plafond	Peinture
Rdc Bas / Zone 1 > Stockage informatique 1	Mur C	Peinture
Rdc Bas / Zone 1 > Stockage informatique 1	Mur D	Peinture
Rdc Bas / Zone 1 > Stockage informatique 1	Mur A	Peinture
Rdc Bas / Zone 1 > Stockage informatique 1	Mur B	Peinture
Rdc Bas / Zone 1 > Stockage informatique 2	Plafond	Peinture
Rdc Bas / Zone 1 > Stockage informatique 2	Mur C	Peinture
Rdc Bas / Zone 1 > Stockage informatique 2	Mur D	Peinture
Rdc Bas / Zone 1 > Stockage informatique 2	Mur A	Peinture
Rdc Bas / Zone 1 > Stockage informatique 2	Mur B	Peinture
1er étage / Zone 2 > Studio	Plafond	Peinture
1er étage / Zone 2 > Studio	Mur D	Papier peint
1er étage / Zone 2 > Studio	Mur D	Peinture
1er étage / Zone 2 > Studio	Mur D	Placoplâtre
1er étage / Zone 2 > Studio	Mur C	Papier peint
1er étage / Zone 2 > Studio	Mur C	Peinture
1er étage / Zone 2 > Studio	Mur C	Plâtre
1er étage / Zone 2 > Studio	Mur B	Papier peint
1er étage / Zone 2 > Studio	Mur B	Peinture
1er étage / Zone 2 > Studio	Mur B	Placoplâtre
1er étage / Zone 2 > Studio	Mur A	Papier peint

1er étage / Zone 2 > Studio	Mur A	Peinture
1er étage / Zone 2 > Studio	Mur A	Placoplâtre
Rdc Bas / Zone 3 > TGBT	Plafond	Peinture
Rdc Bas / Zone 3 > TGBT	Mur E	Peinture
Rdc Bas / Zone 3 > TGBT	Mur D	Peinture
Rdc Bas / Zone 3 > TGBT	Mur C	Peinture
Rdc Bas / Zone 3 > TGBT	Mur B	Peinture
Rdc Bas / Zone 3 > TGBT	Mur A	Peinture
Rdc Bas / Zone 3 > TGBT	Mur F	Peinture
1er étage / Zone 1 > UOP	Mur C	Peinture
1er étage / Zone 1 > UOP	Mur C	Plâtre
1er étage / Zone 1 > UOP	Mur C	Toile de verre
1er étage / Zone 1 > UOP	Mur D	Peinture
1er étage / Zone 1 > UOP	Mur D	Plâtre
1er étage / Zone 1 > UOP	Mur D	Toile de verre
1er étage / Zone 1 > UOP	Mur A	Peinture
1er étage / Zone 1 > UOP	Mur A	Placoplâtre
1er étage / Zone 1 > UOP	Mur A	Toile de verre
1er étage / Zone 1 > UOP	Mur B	Peinture
1er étage / Zone 1 > UOP	Mur B	Placoplâtre
1er étage / Zone 1 > UOP	Mur B	Toile de verre
1er étage / Zone 1 > UOP	Plafond menuiserie	Peinture
1er étage / Zone 1 > UOP	Plafond menuiserie	Plâtre
1er étage / Zone 1 > UOP	Plafond menuiserie	Toile de verre
1er étage / Zone 1 > UOP PRADO	Mur C	Peinture
1er étage / Zone 1 > UOP PRADO	Mur C	Plâtre
1er étage / Zone 1 > UOP PRADO	Mur C	Toile de verre
1er étage / Zone 1 > UOP PRADO	Mur D	Peinture
1er étage / Zone 1 > UOP PRADO	Mur D	Placoplâtre
1er étage / Zone 1 > UOP PRADO	Mur D	Toile de verre
1er étage / Zone 1 > UOP PRADO	Mur A	Peinture
1er étage / Zone 1 > UOP PRADO	Mur A	Plâtre
1er étage / Zone 1 > UOP PRADO	Mur A	Toile de verre
1er étage / Zone 1 > UOP PRADO	Mur B	Peinture
1er étage / Zone 1 > UOP PRADO	Mur B	Placoplâtre
1er étage / Zone 1 > UOP PRADO	Mur B	Toile de verre
1er étage / Zone 1 > UOP PRADO	Plafond menuiserie	Peinture
1er étage / Zone 1 > UOP PRADO	Plafond menuiserie	Plâtre

1er étage / Zone 1 > UOP PRADO	Plafond menuiserie	Toile de verre
3ème étage / Zone 3 > Vide	Plafond	Peinture
3ème étage / Zone 3 > Vide	Plafond	Plâtre
3ème étage / Zone 3 > Vide	Mur A	Peinture
3ème étage / Zone 3 > Vide	Mur A	Plâtre
3ème étage / Zone 3 > Vide	Mur B	Peinture
3ème étage / Zone 3 > Vide	Mur C	Peinture
3ème étage / Zone 3 > Vide	Mur D	Peinture

La liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, sur décision de l'opérateur

Aucun

La liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, après analyse

Localisation	Élément	Matériaux ou produits	Réf. Prél.	Estimation quantité
Rdc Bas / Zone 5 > Archives DRSM	Plaques fibres-ciment au plafond	Panneaux (fibre-ciment...)	(ZPSO) P205	7 m²
Sous-sol / Zone 2 > Archives Histoire	Sol	Colles et joints de carrelage	P236	10 m²
Sous-sol / Zone 2 > Archives Histoire	Plinthe	Colle de plinthe 11 ml	P237	
4ème étage / Zone 3 > Attaché de direction	Sol	Colles non bitumineuses	(ZPSO) P091	8 m²
4ème étage / Zone 3 > Attaché de direction 2	Sol	Colles non bitumineuses jaune et noir	(ZPSO) P091	8 m²
Rdc Bas / Zone 4 > B. CSE	Sol	Colles bitumineuses	(ZPSO) P214	13 m²
	Sol	Dalles de sol	(ZPSO) P214	13 m²
4ème étage / Zone 1 > Bureau 1	Sol	Colles bitumineuses	(ZPSO) P002	10 m²
	Sol	Dalles de sol	(ZPSO) P002	10 m²
3ème étage / Zone 2 > Bureau 1	Sol (dernière couche)	Colles bitumineuses	(ZPSO) P058	9 m²
	Sol (dernière couche)	Dalles de sol	(ZPSO) P058	9 m²
4ème étage / Zone 1 > Bureau 2	Sol	Colles bitumineuses	(ZPSO) P002	7 m²
	Sol	Dalles de sol	(ZPSO) P002	7 m²
3ème étage / Zone 2 > Bureau 2	Sol (dernière couche)	Colles bitumineuses	(ZPSO) P058	9 m²
	Sol (dernière couche)	Dalles de sol	(ZPSO) P058	9 m²
4ème étage / Zone 1 > Bureau 3	Sol	Colles bitumineuses	(ZPSO) P002	7 m²

	Sol	Dalles de sol	(ZPSO) P002	7 m ²
3ème étage / Zone 2 > Bureau 3	Sol (dernière couche)	Colles bitumineuses	(ZPSO) P058	10 m ²
	Sol (dernière couche)	Dalles de sol	(ZPSO) P058	10 m ²
3ème étage / Zone 2 > Bureau 4	Sol (dernière couche)	Colles bitumineuses	(ZPSO) P058	7 m ²
	Sol (dernière couche)	Dalles de sol	(ZPSO) P058	7 m ²
3ème étage / Zone 1 > Chargé de mission	Sol	Colles bitumineuses noir	(ZPSO) P058	10 m ²
	Sol	Dalles de sol	(ZPSO) P058	10 m ²
Rdc Bas / Zone 2 > Chauffage	Conduit fibres-ciment	Conduits en fibre-ciment	P213	5 ml
4ème étage / Zone 2 > Communication	Sol	Colles bitumineuses	(ZPSO) P002	14 m ²
	Sol	Dalles de sol	(ZPSO) P002	14 m ²
3ème étage / Zone 3 > Comptabilité	Sol	Colles bitumineuses	(ZPSO) P058	48 m ²
	Sol	Dalles de sol	(ZPSO) P058	48 m ²
3ème étage / Zone 3 > Contrôle 1	Sol	Colles bitumineuses	(ZPSO) P058	45 m ²
	Sol	Dalles de sol	(ZPSO) P058	45 m ²
4ème étage / Zone 2 > Contrôle de gestion	Sol	Colles bitumineuses	(ZPSO) P002	19 m ²
	Sol	Dalles de sol	(ZPSO) P002	19 m ²
3ème étage / Zone 1 > DAM	Sol	Colles bitumineuses noir	P058, P059	15 m ²
	Sol	Dalles de sol	P058	15 m ²
4ème étage / Zone 2 > DCGDR	Sol	Colles bitumineuses	(ZPSO) P002	26 m ²
	Sol	Dalles de sol	(ZPSO) P002	26 m ²
3ème étage / Zone 1 > DNS	Sol	Colles bitumineuses noir	(ZPSO) P058	10 m ²
	Sol	Dalles de sol	(ZPSO) P058	10 m ²
4ème étage / Zone 1 > Dgt 1	Sol	Colles bitumineuses	(ZPSO) P002	6 m ²
	Sol	Dalles de sol	(ZPSO) P002	6 m ²
3ème étage / Zone 1 > Dgt 1	Sol	Colles bitumineuses	(ZPSO) P058	24 m ²

	Sol	Dalles de sol	(ZPSO) P058	24 m²
1er étage / Zone 1 > Dgt 1	Sol	Colles bitumineuses	P247	20 m²
	Sol	Dalles de sol	P247	20 m²
4ème étage / Zone 1 > Dgt 2	Sol	Colles bitumineuses	(ZPSO) P002	18 m²
	Sol	Dalles de sol	(ZPSO) P002	18 m²
3ème étage / Zone 2 > Dgt 2	Sol	Colles bitumineuses	(ZPSO) P058	60 m²
	Sol	Dalles de sol	(ZPSO) P058	60 m²
1er étage / Zone 2 > Dgt 2	Sol (2ème couche)	Colles bitumineuses	(ZPSO) P249	12 m²
	Sol (2ème couche)	Dalles de sol	(ZPSO) P249	12 m²
4ème étage / Zone 2 > Dgt 3	Sol	Colles bitumineuses	(ZPSO) P002	60 m²
	Sol	Dalles de sol	(ZPSO) P002	60 m²
3ème étage / Zone 3 > Dgt 3	Sol	Colles bitumineuses	(ZPSO) P058	45 m²
	Sol	Dalles de sol	(ZPSO) P058	45 m²
4ème étage / Zone 3 > Dgt 4	Sol	Colles non bitumineuses	(ZPSO) P091	45 m²
3ème étage / Zone 3 > Dgt 4	Sol	Colles bitumineuses	(ZPSO) P058	6 m²
	Sol	Dalles de sol	(ZPSO) P058	6 m²
4ème étage / Zone 3 > Dgt 5	Sol	Colles bitumineuses	(ZPSO) P002	7 m²
	Sol	Dalles de sol	(ZPSO) P002	7 m²
Rdc Bas / Zone 4 > Dgt CSE	Sol	Colles bitumineuses	P221	
	Sol	Dalles de sol	P221	10 m²
Rdc Bas / Zone 4 > Dgt CSE	Sol	Colles bitumineuses	(ZPSO) P214	10 m²
	Sol	Dalles de sol	(ZPSO) P214	10 m²
Rdc Bas / Zone 2 > Dgt Imprimerie	Plaque fibres-ciment plafond	Panneaux (fibre-ciment...)	P205	0.5 m²
5ème étage > Dgt conseil	Sol	Colles bitumineuses	(ZPSO) P002	6 m²
	Sol	Dalles de sol	(ZPSO) P002	6 m²
4ème étage / Zone 3 > Directrice Adjointe 1	Sol	Colles non bitumineuses jaune et noir	(ZPSO) P091	11 m²

4ème étage / Zone 3 > Directrice Adjointe 2	Sol	Colles non bitumineuses jaune et noir	(ZPSO) P091	11 m²
4ème étage / Zone 3 > Directrice Comptable Financier	Sol	Colles non bitumineuses jaune et noir	(ZPSO) P091	11 m²
4ème étage / Zone 3 > Directrice Générale	Sol	Colles non bitumineuses	(ZPSO) P091	20 m²
5ème étage > Dégagement	Sol	Colles bitumineuses	(ZPSO) P002	38 m²
	Sol	Dalles de sol	(ZPSO) P002	38 m²
5ème étage > Dégagement	Sol Placard	Colles bitumineuses	(ZPSO) P002	1 m²
	Sol Placard	Dalles de sol	(ZPSO) P002	1 m²
5ème étage > Escalier 1	Palier intermédiaire et marches	Colles non bitumineuses	P038	10 m²
5ème étage > Escalier 1	Sol dalle de sol	Colles bitumineuses	(ZPSO) P002	4 m²
	Sol dalle de sol	Dalles de sol	(ZPSO) P002	4 m²
4ème étage / Zone 2 > Escalier 1	Sol dalle de sol	Colles bitumineuses	(ZPSO) P002	4 m²
	Sol dalle de sol	Dalles de sol	(ZPSO) P002	4 m²
4ème étage / Zone 2 > Escalier 1	Palier intermédiaire et marches	Colles non bitumineuses	(ZPSO) P038	10 m²
3ème étage / Zone 2 > Escalier 1	Sol dalle de sol	Colles bitumineuses	(ZPSO) P058	4 m²
	Sol dalle de sol	Dalles de sol	(ZPSO) P058	4 m²
3ème étage / Zone 2 > Escalier 1	Palier intermédiaire et marches	Colles non bitumineuses	(ZPSO) P038	10 m²
2ème étage / Zone 2 > Escalier 1	Sol dalle de sol	Colles bitumineuses	(ZPSO) P002	4 m²
	Sol dalle de sol	Dalles de sol	(ZPSO) P002	4 m²
1er étage / Zone 2 > Escalier 1	Sol (2ème couche)	Colles bitumineuses	P249	4 m²
	Sol (2ème couche)	Dalles de sol	P249	4 m²
1er étage / Zone 2 > Escalier 2	Sol dalle de sol	Colles bitumineuses	(ZPSO) P124	4 m²
	Sol dalle de sol	Dalles de sol	(ZPSO) P124	4 m²
Rdc Haut / Zone 2 > Escalier 2	Sol dalle de sol	Colles bitumineuses	(ZPSO) P124	4 m²
	Sol dalle de sol	Dalles de sol	(ZPSO) P124	4 m²
3ème étage / Zone 3 > Fondée de pouvoir	Sol	Colles bitumineuses	(ZPSO) P058	8 m²

	Sol	Dalles de sol	(ZPSO) P058	8 m²
1er étage / Zone 1 > Formation 1	Sol	Colles bitumineuses noir	(ZPSO) P124	22 m²
	Sol	Dalles de sol	(ZPSO) P124	22 m²
1er étage / Zone 1 > Formation 2	Sol	Colles bitumineuses noir	(ZPSO) P124	12 m²
	Sol	Dalles de sol	(ZPSO) P124	12 m²
3ème étage / Zone 2 > Fraudes	Sol	Colles bitumineuses	(ZPSO) P058	23 m²
	Sol	Dalles de sol	(ZPSO) P058	23 m²
1er étage / Zone 2 > GDA	Sol	Colles bitumineuses	(ZPSO) P249	46 m²
	Sol	Dalles de sol	(ZPSO) P249	46 m²
4ème étage / Zone 1 > Gestion Emploi et Compétences	Sol	Colles bitumineuses	(ZPSO) P002	21 m²
	Sol	Dalles de sol	(ZPSO) P002	21 m²
Rdc Bas / Zone 4 > Imprimerie Repro	Sol	Colles bitumineuses	(ZPSO) P214	24 m²
	Sol	Dalles de sol	(ZPSO) P214	24 m²
3ème étage / Zone 1 > Infirmerie	Sol	Colles bitumineuses noir	(ZPSO) P058	10 m²
	Sol	Dalles de sol	(ZPSO) P058	10 m²
5ème étage > Jardin des plantes	Sol	Colles bitumineuses	(ZPSO) P002	10 m²
	Sol	Dalles de sol	(ZPSO) P002	10 m²
3ème étage / Zone 2 > Juridique	Sol	Colles bitumineuses	(ZPSO) P058	43 m²
	Sol	Dalles de sol	(ZPSO) P058	43 m²
5ème étage > Local 1	Sol	Colles bitumineuses noir	P013, P014	6 m²
	Sol	Dalles de sol	P013	6 m²
5ème étage > Local 2	Sol	Colles bitumineuses	(ZPSO) P002	6 m²
	Sol	Dalles de sol	(ZPSO) P002	6 m²
Rdc Bas / Zone 4 > Local CSE	Sol	Colles bitumineuses	(ZPSO) P214	28 m²
	Sol	Dalles de sol	(ZPSO) P214	28 m²

Rdc Bas / Zone 4 > Local CSE	Poteau	Peinture	P222	2 m ²
	Poteau	Plâtre	P222	2 m ²
1er étage / Zone 1 > Local syndical 1	Sol	Colles bitumineuses noir	(ZPSO) P124	8 m ²
	Sol	Dalles de sol	(ZPSO) P124	8 m ²
1er étage / Zone 1 > Local syndical 2	Sol	Colles bitumineuses noir	(ZPSO) P124	8 m ²
	Sol	Dalles de sol	(ZPSO) P124	8 m ²
4ème étage / Zone 3 > Manager Trans.	Sol	Colles non bitumineuses	(ZPSO) P091	8 m ²
3ème étage / Zone 2 > Moyens Généraux	Sol (dernière couche)	Colles bitumineuses	(ZPSO) P058	35 m ²
	Sol (dernière couche)	Dalles de sol	(ZPSO) P058	35 m ²
4ème étage / Zone 2 > PAPSI	Sol	Colles bitumineuses	(ZPSO) P002	14 m ²
	Sol	Dalles de sol	(ZPSO) P002	14 m ²
1er étage / Zone 1 > PRECI	Sol	Colles bitumineuses noir	(ZPSO) P124	13 m ²
	Sol	Dalles de sol	(ZPSO) P124	13 m ²
4ème étage / Zone 3 > Prés. du conseil	Sol	Colles non bitumineuses	(ZPSO) P091	11 m ²
4ème étage / Zone 3 > Pôle Appui Médiation	Sol	Colles non bitumineuses jaune et noir	(ZPSO) P091	11 m ²
4ème étage / Zone 1 > Pôle Appui Médiation	Sol	Colles bitumineuses	(ZPSO) P002	14 m ²
	Sol	Dalles de sol	(ZPSO) P002	14 m ²
1er étage / Zone 1 > Pôle France et SIE 1	Sol	Colles bitumineuses noir	P124, P125	8 m ²
	Sol	Dalles de sol	P124, P127	8 m ²
3ème étage / Zone 1 > RPS	Sol	Colles bitumineuses	(ZPSO) P058	26 m ²
	Sol	Dalles de sol	(ZPSO) P058	26 m ²
4ème étage / Zone 1 > Recrutement	Sol	Colles bitumineuses	(ZPSO) P002	14 m ²
	Sol	Dalles de sol	(ZPSO) P002	14 m ²
Rdc Bas / Zone 2 > Repos	Sol	Colles bitumineuses	(ZPSO) P214	14 m ²
	Sol	Dalles de sol	(ZPSO) P214	14 m ²

3ème étage / Zone 3 > Resp CRA	Sol	Colles bitumineuses	(ZPSO) P058	8 m²
	Sol	Dalles de sol	(ZPSO) P058	8 m²
3ème étage / Zone 2 > Resp Contentieux	Sol	Colles bitumineuses	(ZPSO) P058	8 m²
	Sol	Dalles de sol	(ZPSO) P058	8 m²
3ème étage / Zone 2 > Resp Fraudes	Sol	Colles bitumineuses	(ZPSO) P058	8 m²
	Sol	Dalles de sol	(ZPSO) P058	8 m²
4ème étage / Zone 2 > Resp. Comm	Sol	Colles bitumineuses	(ZPSO) P002	5 m²
	Sol	Dalles de sol	(ZPSO) P002	5 m²
3ème étage / Zone 1 > Resp. DNS	Sol	Colles bitumineuses noir	(ZPSO) P058	8 m²
	Sol	Dalles de sol	(ZPSO) P058	8 m²
4ème étage / Zone 2 > Resp. Dept Prestations	Sol	Colles bitumineuses	(ZPSO) P002	19 m²
	Sol	Dalles de sol	(ZPSO) P002	19 m²
4ème étage / Zone 1 > Resp. GAP	Sol	Colles bitumineuses	(ZPSO) P002	8 m²
	Sol	Dalles de sol	(ZPSO) P002	8 m²
4ème étage / Zone 1 > Resp. Gest emploi 1	Sol	Colles bitumineuses	(ZPSO) P002	8 m²
	Sol	Dalles de sol	(ZPSO) P002	8 m²
3ème étage / Zone 1 > Resp. Gestion risque	Sol	Colles bitumineuses noir	(ZPSO) P058	9 m²
	Sol	Dalles de sol	(ZPSO) P058	9 m²
4ème étage / Zone 3 > Resp. Marketing	Sol	Colles non bitumineuses	(ZPSO) P091	8 m²
4ème étage / Zone 2 > Resp. STATS	Sol	Colles bitumineuses	(ZPSO) P002	9 m²
	Sol	Dalles de sol	(ZPSO) P002	9 m²
3ème étage / Zone 3 > Resp. Sce Compta	Sol	Colles bitumineuses	(ZPSO) P058	8 m²
	Sol	Dalles de sol	(ZPSO) P058	8 m²
3ème étage / Zone 3 > Resp. sce Contrôle	Sol	Colles bitumineuses	(ZPSO) P058	8 m²
	Sol	Dalles de sol	(ZPSO) P058	8 m²

Rdc Bas / Zone 2 > SAS	Sol	Colles bitumineuses noir	(ZPSO) P214	7 m²
	Sol	Dalles de sol	(ZPSO) P214	7 m²
1er étage / Zone 2 > SIR	Sol	Colles bitumineuses	(ZPSO) P249	23 m²
	Sol	Dalles de sol	(ZPSO) P249	23 m²
3ème étage / Zone 3 > SRC 1	Sol	Colles bitumineuses	(ZPSO) P058	24 m²
	Sol	Dalles de sol	(ZPSO) P058	24 m²
4ème étage / Zone 2 > STATS	Sol	Colles bitumineuses	(ZPSO) P002	21 m²
	Sol	Dalles de sol	(ZPSO) P002	21 m²
5ème étage > Salle La Source	Sol	Colles bitumineuses	(ZPSO) P002	13 m²
	Sol	Dalles de sol	(ZPSO) P002	13 m²
3ème étage / Zone 3 > Salle Parc Floral	Sol	Colles bitumineuses	(ZPSO) P058	20 m²
	Sol	Dalles de sol	(ZPSO) P058	20 m²
4ème étage / Zone 1 > Salle Réunion	Sol	Colles bitumineuses	(ZPSO) P002	16 m²
	Sol	Dalles de sol	(ZPSO) P002	16 m²
4ème étage / Zone 3 > Salle de réunion 1	Sol	Colles non bitumineuses jaune et noir	P091	15 m²
5ème étage > Salle du conseil	Sol (Dalle de sol)	Colles bitumineuses noir	P002, P003	30 m²
	Sol (Dalle de sol)	Dalles de sol	P002	30 m²
4ème étage / Zone 1 > Sce GAP	Sol	Colles bitumineuses	(ZPSO) P002	31 m²
	Sol	Dalles de sol	(ZPSO) P002	31 m²
4ème étage / Zone 3 > Secr. de Direction	Sol	Colles non bitumineuses	(ZPSO) P091	18 m²
4ème étage / Zone 3 > Sous Directrice 1	Sol	Colles non bitumineuses	(ZPSO) P091	11 m²
4ème étage / Zone 3 > Sous-directrice	Sol	Colles non bitumineuses jaune et noir	(ZPSO) P091	11 m²
5ème étage > Stockage	Sol	Colles bitumineuses	(ZPSO) P002	10 m²
	Sol	Dalles de sol	(ZPSO) P002	10 m²
Sous-sol / Zone 1 > Stockage	Conduit fibres-ciment	Conduits en fibre-ciment	(ZPSO) P213	1 ml

Sous-sol / Zone 1 > Stockage	Plaques fibres-ciment au plafond	Panneaux (fibre-ciment...)	(ZPSO) P205	5 m ²
Rdc Bas / Zone 2 > Stockage Atelier 1	Conduit fibres-ciment	Conduits en fibre-ciment	(ZPSO) P213	3 ml
Rdc Bas / Zone 2 > Stockage PAB	Conduit fibres-ciment 1	Conduits en fibre-ciment	(ZPSO) P213	2 ml
Rdc Bas / Zone 2 > Stockage PAB	Conduit fibres-ciment 2	Conduits en fibre-ciment	(ZPSO) P213	2.50 ml
Rdc Bas / Zone 2 > Stockage PAB	Conduit fibres-ciment 3	Conduits en fibre-ciment	(ZPSO) P213	4.50 ml
Rdc Bas / Zone 2 > Stockage atelier 2	Sol	Colles bitumineuses noir	(ZPSO) P214	55 m ²
	Sol	Dalles de sol	(ZPSO) P214	55 m ²
Rdc Bas / Zone 2 > Stockage atelier 3	Sol	Colles bitumineuses noir	P214, P215	40 m ²
	Sol	Dalles de sol	P214	40 m ²
3ème étage / Zone 3 > Vide	Sol	Colles bitumineuses	(ZPSO) P058	7 m ²
	Sol	Dalles de sol	(ZPSO) P058	7 m ²

ZPSO: Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage

La liste des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, mais n'en contenant pas

Localisation	Élément	Matériaux ou produits	Critère de décision	Réf. Prél.
Rdc Haut / Zone 3 > Accès box accueil	Cloison	Bandes calicot	Résultat d'analyse	P148
	Cloison	Peinture	Résultat d'analyse	P147, P148
	Cloison	Placoplâtre	Résultat d'analyse	P147, P148
	Cloison	Toile de verre	Résultat d'analyse	P147, P148
Rdc Haut / Zone 3 > Accès box accueil	Coffrage bois	Bois	Résultat d'analyse	P149
	Coffrage bois	Peinture	Résultat d'analyse	P149
	Coffrage bois	Toile de verre	Résultat d'analyse	P149
Rdc Haut / Zone 3 > Accès box accueil	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse	P150
Sous-sol / Zone 3 > Accès rdc bas	Sol	Peintures de sol	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P226
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P226

Sous-sol / Zone 3 > Archives CDC	Sol	Peintures de sol	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P226
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P226
Sous-sol / Zone 2 > Archives CMU	Calorifuge	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P228
	Calorifuge	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non)	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P228
Rdc Bas / Zone 5 > Archives DRSM	Plafond	Flocages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P194
Sous-sol / Zone 2 > Archives Histoire	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse	P241
	Plafond	Plâtre	Résultat d'analyse	P241
Sous-sol / Zone 2 > Archives Histoire	Mur A	Bandes calicot	Résultat d'analyse	P239
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse	P238, P239
	Mur A	Placoplâtre	Résultat d'analyse	P238, P239
Sous-sol / Zone 2 > Archives Histoire	Mur B	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P240
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P240
Sous-sol / Zone 2 > Archives Histoire	Mur C	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P240
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P240
Sous-sol / Zone 2 > Archives Histoire	Mur D	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P240
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P240
Sous-sol / Zone 2 > Archives Histoire	Mur E	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	P240
	Mur E	Peinture	Résultat d'analyse	P240
Sous-sol / Zone 2 > Archives Histoire	Mur F	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P240
	Mur F	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P240

Sous-sol / Zone 2 > Archives IJ / AT	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P241
	Plafond	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P241
Sous-sol / Zone 2 > Archives IJ / AT	Mur B	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P240
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P240
Sous-sol / Zone 2 > Archives IJ / AT	Mur C	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P240
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P240
Sous-sol / Zone 2 > Archives IJ / AT	Mur D	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P240
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P240
Sous-sol / Zone 2 > Archives IJ / AT	Mur A	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P240
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P240
Sous-sol / Zone 2 > Archives IJ / AT	Flocage	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P230
	Flocage	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non)	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P230
Sous-sol / Zone 3 > Archives Juridique	Calorifuge	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P230
	Calorifuge	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non)	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P230
Sous-sol / Zone 3 > Archives PREV COM	Sol	Peintures de sol	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P226
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P226
Sous-sol / Zone 3 > Archives PREV COM	Plafond	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P235
	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P235

Sous-sol / Zone 3 > Archives PREV COM	Mur A	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P234
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P234
Sous-sol / Zone 3 > Archives PREV COM	Mur D	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P234
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P234
Sous-sol / Zone 3 > Archives PREV COM	Mur C	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P234
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P234
Sous-sol / Zone 3 > Archives PREV COM	Mur B	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P234
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P234
Sous-sol / Zone 3 > Archives PREV COM	Calorifuge	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P228
	Calorifuge	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non)	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P228
Sous-sol / Zone 1 > Archives RH	Sol	Peintures de sol	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P226
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P226
Sous-sol / Zone 3 > Archives RPE	Sol	Peintures de sol	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P226
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P226
Sous-sol / Zone 3 > Archives RPE	Plafond	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P235
	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P235
Sous-sol / Zone 3 > Archives RPE	Mur A	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P227
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P227

Sous-sol / Zone 3 > Archives RPE	Mur D	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P227
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P227
Sous-sol / Zone 3 > Archives RPE	Mur C	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P227
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P227
Sous-sol / Zone 3 > Archives RPE	Mur B	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P227
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P227
Sous-sol / Zone 1 > Archives RPS	Plafond	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P235
	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P235
Sous-sol / Zone 1 > Archives RPS	Mur D	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P234
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P234
Sous-sol / Zone 1 > Archives RPS	Mur C	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P234
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P234
Sous-sol / Zone 1 > Archives RPS	Mur B	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P234
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P234
Sous-sol / Zone 1 > Archives RPS	Mur A	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P234
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P234
Sous-sol / Zone 1 > Archives RPS	Calorifuge	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P230
	Calorifuge	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non)	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P230

Sous-sol / Zone 2 > Archives SRC	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P241
	Plafond	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P241
Sous-sol / Zone 2 > Archives SRC	Mur B	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P240
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P240
Sous-sol / Zone 2 > Archives SRC	Mur C	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P240
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P240
Sous-sol / Zone 2 > Archives SRC	Mur D	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P240
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P240
Sous-sol / Zone 2 > Archives SRC	Mur A	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P240
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P240
Sous-sol / Zone 3 > Archives Service Médical 1	Sol	Peintures de sol	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P226
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P226
4ème étage / Zone 3 > Attaché de direction	Plafond	Panneaux collés, vissés ou cloués	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P046
4ème étage / Zone 3 > Attaché de direction	Mur A	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
	Mur A	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
4ème étage / Zone 3 > Attaché de direction	Mur B	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094

	Mur B	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
4ème étage / Zone 3 > Attaché de direction	Mur C	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P093
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P093
	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P093
4ème étage / Zone 3 > Attaché de direction	Mur D	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
	Mur D	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
4ème étage / Zone 3 > Attaché de direction	Faux-plafonds	Panneaux et plaques 60x60	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P079
4ème étage / Zone 3 > Attaché de direction	Plafond menuiserie	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P096
	Plafond menuiserie	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P096
4ème étage / Zone 3 > Attaché de direction	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P044
4ème étage / Zone 3 > Attaché de direction 2	Plafond	Panneaux collés, vissés ou cloués	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P046
4ème étage / Zone 3 > Attaché de direction 2	Mur C	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P092
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P092
	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P092
4ème étage / Zone 3 > Attaché de direction 2	Mur D	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
	Mur D	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094

4ème étage / Zone 3 > Attaché de direction 2	Mur A	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P093
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P093
	Mur A	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P093
4ème étage / Zone 3 > Attaché de direction 2	Mur B	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
	Mur B	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
4ème étage / Zone 3 > Attaché de direction 2	Plafond menuiserie	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P096
	Plafond menuiserie	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P096
4ème étage / Zone 3 > Attaché de direction 2	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P044
4ème étage / Zone 3 > Attaché de direction 2	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P054
Rdc Haut / Zone 5 > Auvent	Plafond	Flocages	Résultat d'analyse	P166
Rdc Haut / Zone 5 > Auvent	Mur C	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés)	Résultat d'analyse	P167, P168
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse	P167, P168
Rdc Haut / Zone 5 > Auvent	Mur D	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés) beige	Résultat d'analyse	P170, P171
Rdc Haut / Zone 5 > Auvent	Mur A	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés lissés	Résultat d'analyse	P172
Rdc Haut / Zone 5 > Auvent	Mur B	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	P169
Rdc Bas / Zone 4 > B. CSE	Plafond	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P210
	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P210
Rdc Bas / Zone 4 > B. CSE	Mur F	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P208

	Mur F	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P208
Rdc Bas / Zone 4 > B. CSE	Mur E	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P208
	Mur E	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P208
Rdc Bas / Zone 4 > B. CSE	Mur D	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P208
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P208
Rdc Bas / Zone 4 > B. CSE	Mur C	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P208
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P208
Rdc Bas / Zone 4 > B. CSE	Mur B	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P208
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P208
Rdc Bas / Zone 4 > B. CSE	Mur A	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P220
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P220
	Mur A	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P220
Rdc Bas / Zone 4 > B. CSE	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P217
Rdc Bas / Zone 4 > B. CSE	Plinthe	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P207
1er étage / Zone 2 > Baie informatique	Sol	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse	P246
	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse	P246
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse	P246
1er étage / Zone 2 > Baie informatique	Mur D	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P137
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P137

	Mur D	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P137
	Mur D	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P137
1er étage / Zone 2 > Baie informatique	Mur A	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P137
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P137
	Mur A	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P137
	Mur A	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P137
1er étage / Zone 2 > Baie informatique	Mur B	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P137
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P137
	Mur B	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P137
	Mur B	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P137
1er étage / Zone 2 > Baie informatique	Mur C	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P137
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P137
	Mur C	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P137
	Mur C	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P137
1er étage / Zone 2 > Baie informatique	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P139
Sous-sol / Zone 1 > Bibliothèque CSE	Sol	Peintures de sol	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P226
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P226
Sous-sol / Zone 1 > Bibliothèque CSE	Plafond	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P235

	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P235
Sous-sol / Zone 1 > Bibliothèque CSE	Mur A	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P234
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P234
Sous-sol / Zone 1 > Bibliothèque CSE	Mur B	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P234
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P234
Sous-sol / Zone 1 > Bibliothèque CSE	Mur C	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P234
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P234
Sous-sol / Zone 1 > Bibliothèque CSE	Mur D	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P234
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P234
Sous-sol / Zone 1 > Bibliothèque CSE	Calorifuge	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P230
	Calorifuge	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non)	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P230
4ème étage / Zone 1 > Bureau 1	Plafond	Panneaux collés, vissés ou cloués	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P046
4ème étage / Zone 1 > Bureau 1	Mur D	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
	Mur D	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
	Mur D	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
4ème étage / Zone 1 > Bureau 1	Mur A	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
	Mur A	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043

	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
	Mur A	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
4ème étage / Zone 1 > Bureau 1	Mur B	Papier peint	Résultat d'analyse	P047
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse	P047
	Mur B	Plâtre	Résultat d'analyse	P047
4ème étage / Zone 1 > Bureau 1	Mur C	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
	Mur C	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
	Mur C	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
3ème étage / Zone 2 > Bureau 1	Sol	Colles non bitumineuses lino	Résultat d'analyse	P070
3ème étage / Zone 2 > Bureau 1	Plafond	Panneaux collés, vissés ou cloués	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P046
3ème étage / Zone 2 > Bureau 1	Mur B	Bandes calicot	Résultat d'analyse	P073
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse	P072, P073
	Mur B	Placoplâtre	Résultat d'analyse	P072, P073
	Mur B	Toile de verre	Résultat d'analyse	P072, P073
3ème étage / Zone 2 > Bureau 1	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse	P071
	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse	P071
	Mur C	Toile de verre	Résultat d'analyse	P071
3ème étage / Zone 2 > Bureau 1	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P072
	Mur D	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P072
	Mur D	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P072

3ème étage / Zone 2 > Bureau 1	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P072
	Mur A	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P072
	Mur A	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P072
3ème étage / Zone 2 > Bureau 1	Plafond menuiserie	Peinture	Résultat d'analyse	P074
	Plafond menuiserie	Plâtre	Résultat d'analyse	P074
4ème étage / Zone 1 > Bureau 1	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P044
4ème étage / Zone 1 > Bureau 1	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P045
4ème étage / Zone 1 > Bureau 1	Coffrage sous fenêtre	Bois	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P041
	Coffrage sous fenêtre	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P041
3ème étage / Zone 2 > Bureau 1	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P045
3ème étage / Zone 2 > Bureau 1	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P065
3ème étage / Zone 2 > Bureau 1	Sol (dernière couche)	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P058
4ème étage / Zone 1 > Bureau 2	Plafond	Panneaux collés, vissés ou cloués	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P046
4ème étage / Zone 1 > Bureau 2	Mur D	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P047
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P047
	Mur D	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P047
4ème étage / Zone 1 > Bureau 2	Mur A	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
	Mur A	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043

	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
	Mur A	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
4ème étage / Zone 1 > Bureau 2	Mur B	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
	Mur B	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
	Mur B	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
4ème étage / Zone 1 > Bureau 2	Mur C	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
	Mur C	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
	Mur C	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
4ème étage / Zone 1 > Bureau 2	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P044
4ème étage / Zone 1 > Bureau 2	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P045
3ème étage / Zone 2 > Bureau 2	Sol	Colles non bitumineuses lino	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P070
3ème étage / Zone 2 > Bureau 2	Plafond	Panneaux collés, vissés ou cloués	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P046
3ème étage / Zone 2 > Bureau 2	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P072
	Mur B	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P072
	Mur B	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P072
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P071

3ème étage / Zone 2 > Bureau 2	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P071
	Mur C	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P071
3ème étage / Zone 2 > Bureau 2	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P072
	Mur D	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P072
	Mur D	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P072
3ème étage / Zone 2 > Bureau 2	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P072
	Mur A	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P072
	Mur A	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P072
3ème étage / Zone 2 > Bureau 2	Plafond menuiserie	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P074
	Plafond menuiserie	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P074
3ème étage / Zone 2 > Bureau 2	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P045
3ème étage / Zone 2 > Bureau 2	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P065
3ème étage / Zone 2 > Bureau 2	Sol (dernière couche)	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P058
4ème étage / Zone 1 > Bureau 3	Plafond	Panneaux collés, vissés ou cloués	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P046
4ème étage / Zone 1 > Bureau 3	Mur D	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P047
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P047
	Mur D	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P047
	Mur A	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043

4ème étage / Zone 1 > Bureau 3	Mur A	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
	Mur A	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
4ème étage / Zone 1 > Bureau 3	Mur B	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
	Mur B	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
	Mur B	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
4ème étage / Zone 1 > Bureau 3	Mur C	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
	Mur C	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
	Mur C	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
4ème étage / Zone 1 > Bureau 3	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P045
3ème étage / Zone 2 > Bureau 3	Sol	Colles non bitumineuses lino	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P070
3ème étage / Zone 2 > Bureau 3	Plafond	Panneaux collés, vissés ou cloués	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P046
3ème étage / Zone 2 > Bureau 3	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P072
	Mur B	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P072
	Mur B	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P072
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P071

3ème étage / Zone 2 > Bureau 3	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P071
	Mur C	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P071
3ème étage / Zone 2 > Bureau 3	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P071
	Mur D	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P071
	Mur D	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P071
3ème étage / Zone 2 > Bureau 3	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P072
	Mur A	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P072
	Mur A	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P072
3ème étage / Zone 2 > Bureau 3	Plafond menuiserie	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P074
	Plafond menuiserie	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P074
3ème étage / Zone 2 > Bureau 3	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P045
3ème étage / Zone 2 > Bureau 3	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P065
3ème étage / Zone 2 > Bureau 3	Sol (dernière couche)	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P058
3ème étage / Zone 2 > Bureau 4	Sol	Colles non bitumineuses lino	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P070
3ème étage / Zone 2 > Bureau 4	Plafond	Panneaux collés, vissés ou cloués	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P046
3ème étage / Zone 2 > Bureau 4	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P072
	Mur B	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P072
	Mur B	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P072

3ème étage / Zone 2 > Bureau 4	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P071
	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P071
	Mur C	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P071
3ème étage / Zone 2 > Bureau 4	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P072
	Mur D	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P072
	Mur D	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P072
3ème étage / Zone 2 > Bureau 4	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P072
	Mur A	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P072
	Mur A	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P072
3ème étage / Zone 2 > Bureau 4	Plafond menuiserie	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P074
	Plafond menuiserie	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P074
3ème étage / Zone 2 > Bureau 4	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P045
3ème étage / Zone 2 > Bureau 4	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P065
3ème étage / Zone 2 > Bureau 4	Sol (dernière couche)	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P058
2ème étage / Zone 5 > Bureau A	Plafond	Panneaux collés, vissés ou cloués	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P046
2ème étage / Zone 5 > Bureau A	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P100
	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P100
	Mur C	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P100

2ème étage / Zone 5 > Bureau A	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P101
	Mur D	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P101
	Mur D	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P101
2ème étage / Zone 5 > Bureau A	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P101
	Mur A	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P101
	Mur A	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P101
2ème étage / Zone 5 > Bureau A	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P100
	Mur B	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P100
	Mur B	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P100
2ème étage / Zone 5 > Bureau A	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P103
2ème étage / Zone 5 > Bureau A	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P104
2ème étage / Zone 5 > Bureau A	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P054
2ème étage / Zone 5 > Bureau B	Plafond	Panneaux collés, vissés ou cloués	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P046
2ème étage / Zone 5 > Bureau B	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P100
	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P100
	Mur C	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P100
2ème étage / Zone 5 > Bureau B	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P100
	Mur D	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P100

	Mur D	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P100
2ème étage / Zone 5 > Bureau B	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P101
	Mur A	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P101
	Mur A	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P101
2ème étage / Zone 5 > Bureau B	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P101
	Mur B	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P101
	Mur B	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P101
2ème étage / Zone 5 > Bureau B	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P103
2ème étage / Zone 5 > Bureau B	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P104
2ème étage / Zone 5 > Bureau B	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P054
2ème étage / Zone 5 > Bureau C	Plafond	Panneaux collés, vissés ou cloués	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P046
2ème étage / Zone 5 > Bureau C	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P100
	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P100
	Mur C	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P100
2ème étage / Zone 5 > Bureau C	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse	P100
	Mur D	Plâtre	Résultat d'analyse	P100
	Mur D	Toile de verre	Résultat d'analyse	P100
2ème étage / Zone 5 > Bureau C	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P101
	Mur A	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P101

	Mur A	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P101
2ème étage / Zone 5 > Bureau C	Mur B	Bandes calicot	Résultat d'analyse	P102
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse	P101, P102
	Mur B	Placoplâtre	Résultat d'analyse	P101, P102
	Mur B	Toile de verre	Résultat d'analyse	P101, P102
2ème étage / Zone 5 > Bureau C	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse	P103
2ème étage / Zone 5 > Bureau C	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse	P104
2ème étage / Zone 5 > Bureau C	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P054
2ème étage / Zone 4 > Bureau D	Plafond	Panneaux collés, vissés ou cloués	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P046
2ème étage / Zone 4 > Bureau D	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
	Mur C	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
2ème étage / Zone 4 > Bureau D	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
	Mur D	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
	Mur D	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
2ème étage / Zone 4 > Bureau D	Mur E	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
	Mur E	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
	Mur E	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
	Plafond menuiserie	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P108

2ème étage / Zone 4 > Bureau D	Plafond menuiserie	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P108
	Plafond menuiserie	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P108
2ème étage / Zone 4 > Bureau D	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P109
2ème étage / Zone 4 > Bureau D	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P104
2ème étage / Zone 4 > Bureau E	Plafond	Panneaux collés, vissés ou cloués	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P046
2ème étage / Zone 4 > Bureau E	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
	Mur C	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
2ème étage / Zone 4 > Bureau E	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
	Mur D	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
	Mur D	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
2ème étage / Zone 4 > Bureau E	Mur E	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
	Mur E	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
	Mur E	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
2ème étage / Zone 4 > Bureau E	Plafond menuiserie	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P108
	Plafond menuiserie	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P108
	Plafond menuiserie	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P108
2ème étage / Zone 4 > Bureau E	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P109

2ème étage / Zone 4 > Bureau E	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P104
2ème étage / Zone 4 > Bureau F	Plafond	Panneaux collés, vissés ou cloués	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P046
2ème étage / Zone 4 > Bureau F	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
	Mur C	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
2ème étage / Zone 4 > Bureau F	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P109
2ème étage / Zone 4 > Bureau F	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P104
2ème étage / Zone 4 > Bureau G	Plafond	Panneaux collés, vissés ou cloués	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P046
2ème étage / Zone 4 > Bureau G	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
	Mur C	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
2ème étage / Zone 4 > Bureau G	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P109
2ème étage / Zone 4 > Bureau G	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P104
2ème étage / Zone 4 > Bureau H	Plafond	Panneaux collés, vissés ou cloués	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P046
2ème étage / Zone 4 > Bureau H	Mur E	Peinture	Résultat d'analyse	P107
	Mur E	Plâtre	Résultat d'analyse	P107
	Mur E	Toile de verre	Résultat d'analyse	P107
2ème étage / Zone 4 > Bureau H	Plafond menuiserie	Peinture	Résultat d'analyse	P108
	Plafond menuiserie	Plâtre	Résultat d'analyse	P108
	Plafond menuiserie	Toile de verre	Résultat d'analyse	P108

2ème étage / Zone 4 > Bureau H	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse	P109
2ème étage / Zone 4 > Bureau H	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P104
2ème étage / Zone 4 > Bureau I	Plafond	Panneaux collés, vissés ou cloués	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P046
2ème étage / Zone 4 > Bureau I	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
	Mur C	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
2ème étage / Zone 4 > Bureau I	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P109
2ème étage / Zone 4 > Bureau I	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P104
2ème étage / Zone 4 > Bureau J	Plafond	Panneaux collés, vissés ou cloués	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P046
2ème étage / Zone 4 > Bureau J	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
	Mur C	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
2ème étage / Zone 4 > Bureau J	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P109
2ème étage / Zone 4 > Bureau J	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P104
2ème étage / Zone 4 > Bureau K	Plafond	Panneaux collés, vissés ou cloués	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P046
2ème étage / Zone 4 > Bureau K	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
	Mur C	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107

2ème étage / Zone 4 > Bureau K	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P109
2ème étage / Zone 4 > Bureau K	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P104
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°1	Plafond	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P105
	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P105
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°1	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
	Mur B	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
	Mur B	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°1	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
	Mur C	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°1	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
	Mur D	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
	Mur D	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°1	Mur E	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
	Mur E	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
	Mur E	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°1	Mur F	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
	Mur F	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107

	Mur F	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°1	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
	Mur A	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
	Mur A	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°1	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P109
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°1	Plafond menuiserie	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P108
	Plafond menuiserie	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P108
	Plafond menuiserie	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P108
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°1	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P045
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°2	Plafond	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P105
	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P105
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°2	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
	Mur A	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
	Mur A	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°2	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
	Mur B	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
	Mur B	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107

2ème étage / Zone 1 > Bureau n°2	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
	Mur C	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°2	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
	Mur D	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
	Mur D	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°2	Plafond menuiserie	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P108
	Plafond menuiserie	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P108
	Plafond menuiserie	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P108
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°2	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P109
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°2	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P045
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°3	Plafond	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P105
	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P105
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°3	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
	Mur A	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
	Mur A	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°3	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
	Mur B	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
	Mur B	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107

2ème étage / Zone 1 > Bureau n°3	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
	Mur C	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°3	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
	Mur D	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
	Mur D	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°3	Plafond menuiserie	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P108
	Plafond menuiserie	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P108
	Plafond menuiserie	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P108
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°3	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P109
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°3	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P045
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°4	Plafond	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P105
	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P105
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°4	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
	Mur A	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
	Mur A	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°4	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
	Mur B	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107

	Mur B	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°4	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
	Mur C	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°4	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
	Mur D	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
	Mur D	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P107
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°4	Plafond menuiserie	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P108
	Plafond menuiserie	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P108
	Plafond menuiserie	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P108
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°4	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P109
2ème étage / Zone 1 > Bureau n°4	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P045
2ème étage / Zone 2 > Bureau n°5	Plafond	Panneaux collés, vissés ou cloués	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P046
2ème étage / Zone 2 > Bureau n°5	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P110
	Mur B	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P110
	Mur B	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P110
2ème étage / Zone 2 > Bureau n°5	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P110
	Mur A	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P110

	Mur A	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P110
2ème étage / Zone 2 > Bureau n°5	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P110
	Mur D	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P110
	Mur D	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P110
2ème étage / Zone 2 > Bureau n°5	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P110
	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P110
	Mur C	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P110
2ème étage / Zone 2 > Bureau n°5	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P045
2ème étage / Zone 2 > Bureau n°5	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P109
2ème étage / Zone 2 > Bureau n°6	Plafond	Panneaux collés, vissés ou cloués	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P046
2ème étage / Zone 2 > Bureau n°6	Mur E	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P110
	Mur E	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P110
	Mur E	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P110
2ème étage / Zone 2 > Bureau n°6	Mur F	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P110
	Mur F	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P110
	Mur F	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P110
2ème étage / Zone 2 > Bureau n°6	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P110
	Mur A	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P110

	Mur A	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P110
2ème étage / Zone 2 > Bureau n°6	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse	P110
	Mur B	Plâtre	Résultat d'analyse	P110
	Mur B	Toile de verre	Résultat d'analyse	P110
2ème étage / Zone 2 > Bureau n°6	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P110
	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P110
	Mur C	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P110
2ème étage / Zone 2 > Bureau n°6	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P110
	Mur D	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P110
	Mur D	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P110
2ème étage / Zone 2 > Bureau n°6	Plafond menuiserie	Peinture	Résultat d'analyse	P111
	Plafond menuiserie	Plâtre	Résultat d'analyse	P111
	Plafond menuiserie	Toile de verre	Résultat d'analyse	P111
2ème étage / Zone 2 > Bureau n°6	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P045
2ème étage / Zone 2 > Bureau n°6	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P109
Rdc Haut / Zone 2 > CARSAT	Murs	Peinture	Résultat d'analyse	P151
	Murs	Plâtre	Résultat d'analyse	P151
	Murs	Toile de verre	Résultat d'analyse	P151
Rdc Haut / Zone 2 > CARSAT	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse	P152
	Plafond	Plâtre	Résultat d'analyse	P152
Rdc Haut / Zone 2 > CARSAT	Fenêtres	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P150

Rdc Haut / Zone 2 > CARSAT	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P045
Rdc Haut / Zone 1 > Cabinets Médicaux ELSM	Murs	Peinture	Résultat d'analyse	P157
	Murs	Plâtre	Résultat d'analyse	P157
	Murs	Toile de verre	Résultat d'analyse	P157
Rdc Haut / Zone 1 > Cabinets Médicaux ELSM	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse	P158
	Plafond	Plâtre	Résultat d'analyse	P158
	Plafond	Toile de verre	Résultat d'analyse	P158
Rdc Haut / Zone 1 > Cabinets Médicaux ELSM	Fenêtres	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P150
Rdc Haut / Zone 1 > Cabinets Médicaux ELSM	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P045
3ème étage / Zone 1 > Chargé de mission	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P058
3ème étage / Zone 1 > Chargé de mission	Plafond	Panneaux collés, vissés ou cloués	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P046
3ème étage / Zone 1 > Chargé de mission	Mur C	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P061
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P061
	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P061
3ème étage / Zone 1 > Chargé de mission	Mur D	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P061
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P061
	Mur D	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P061
3ème étage / Zone 1 > Chargé de mission	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P069
	Mur A	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P069

3ème étage / Zone 1 > Chargé de mission	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P062
	Mur B	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P062
	Mur B	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P062
3ème étage / Zone 1 > Chargé de mission	Plafond menuiserie	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P064
	Plafond menuiserie	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P064
3ème étage / Zone 1 > Chargé de mission	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P065
3ème étage / Zone 1 > Chargé de mission	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P045
Sous-sol / Zone 2 > Chaudière	Sol	Peintures de sol	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P226
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P226
Sous-sol / Zone 2 > Chaudière	Plafond	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P235
	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P235
Sous-sol / Zone 2 > Chaudière	Mur B	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P234
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P234
Sous-sol / Zone 2 > Chaudière	Mur C	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P234
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P234
Sous-sol / Zone 2 > Chaudière	Mur D	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P234
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P234
Sous-sol / Zone 2 > Chaudière	Mur A	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P234

	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P234
Sous-sol / Zone 2 > Chaudière	Calorifuge	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P229
	Calorifuge	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non)	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P229
5ème étage > Chaufferie	Sol	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse	P032
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse	P032
5ème étage > Chaufferie	Plafond	Bandes calicot	Résultat d'analyse	P037
	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse	P036, P037
	Plafond	Placoplâtre	Résultat d'analyse	P036, P037
5ème étage > Chaufferie	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P034
	Mur D	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P034
5ème étage > Chaufferie	Mur A	Bandes calicot	Résultat d'analyse	P035
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse	P034, P035
	Mur A	Placoplâtre	Résultat d'analyse	P034, P035
5ème étage > Chaufferie	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P033
	Mur B	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P033
5ème étage > Chaufferie	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse	P033
	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse	P033
Rdc Bas / Zone 2 > Chaufferie	Sol	Colles et joints de carrelage	Résultat d'analyse	P206
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse	P206
Rdc Bas / Zone 2 > Chaufferie	Plafond	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	P210
	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse	P210
	Mur D	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P208

Rdc Bas / Zone 2 > Chauffage	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P208
Rdc Bas / Zone 2 > Chauffage	Mur A	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P208
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P208
Rdc Bas / Zone 2 > Chauffage	Mur B	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	P208
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse	P208
Rdc Bas / Zone 2 > Chauffage	Mur C	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P208
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P208
Rdc Bas / Zone 2 > Chauffage	Plinthe	Colle de plinthe	Résultat d'analyse	P207
Rdc Bas / Zone 2 > Chauffage	Enduit de rebouchage	Enduit de rebouchage	Résultat d'analyse	P209
Rdc Bas / Zone 2 > Chauffage	Faïence	Colles et joints de carrelage ou de faïence	Résultat d'analyse	P211, P212
5ème étage > Chauffage	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P010
4ème étage / Zone 2 > Communication	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P055
	Plafond	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P055
4ème étage / Zone 2 > Communication	Mur B	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P052
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P052
	Mur B	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P052
	Mur B	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P052
4ème étage / Zone 2 > Communication	Mur A	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P052
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P052
4ème étage / Zone 2 > Communication				

	Mur A	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P052
	Mur A	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P052
4ème étage / Zone 2 > Communication	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P053
	Mur D	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P053
	Mur D	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P053
4ème étage / Zone 2 > Communication	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P053
	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P053
	Mur C	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P053
4ème étage / Zone 2 > Communication	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P054
4ème étage / Zone 2 > Communication	Isolant cloison	Isolants intérieurs fibreux	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P056
4ème étage / Zone 2 > Communication	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P044
3ème étage / Zone 3 > Comptabilité	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P058
3ème étage / Zone 3 > Comptabilité	Plafond	Panneaux collés, vissés ou cloués	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P046
3ème étage / Zone 3 > Comptabilité	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P075
	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P075
	Mur C	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P075
3ème étage / Zone 3 > Comptabilité	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P077
	Mur D	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P077

	Mur D	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P077
3ème étage / Zone 3 > Comptabilité	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P076
	Mur A	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P076
	Mur A	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P076
3ème étage / Zone 3 > Comptabilité	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P077
	Mur B	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P077
	Mur B	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P077
3ème étage / Zone 3 > Comptabilité	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P045
3ème étage / Zone 3 > Comptabilité	Plafond menuiserie	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P080
	Plafond menuiserie	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P080
3ème étage / Zone 3 > Comptabilité	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P065
3ème étage / Zone 3 > Contrôle 1	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P058
3ème étage / Zone 3 > Contrôle 1	Plafond	Panneaux collés, vissés ou cloués	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P046
3ème étage / Zone 3 > Contrôle 1	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P075
	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P075
	Mur C	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P075
3ème étage / Zone 3 > Contrôle 1	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P077
	Mur D	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P077

	Mur D	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P077
3ème étage / Zone 3 > Contrôle 1	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P076
	Mur A	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P076
	Mur A	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P076
3ème étage / Zone 3 > Contrôle 1	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P077
	Mur B	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P077
	Mur B	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P077
3ème étage / Zone 3 > Contrôle 1	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P045
3ème étage / Zone 3 > Contrôle 1	Plafond menuiserie	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P080
	Plafond menuiserie	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P080
3ème étage / Zone 3 > Contrôle 1	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P065
4ème étage / Zone 2 > Contrôle de gestion	Plafond	Panneaux collés, vissés ou cloués	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P046
4ème étage / Zone 2 > Contrôle de gestion	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P051
	Mur B	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P051
	Mur B	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P051
4ème étage / Zone 2 > Contrôle de gestion	Mur A	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P047
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P047
	Mur A	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P047

4ème étage / Zone 2 > Contrôle de gestion	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P051
	Mur D	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P051
	Mur D	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P051
4ème étage / Zone 2 > Contrôle de gestion	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P051
	Mur C	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P051
	Mur C	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P051
4ème étage / Zone 2 > Contrôle de gestion	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P054
4ème étage / Zone 2 > Contrôle de gestion	Isolant cloison	Isolants intérieurs fibreux	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P056
4ème étage / Zone 2 > Contrôle de gestion	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P044
3ème étage / Zone 1 > DAM	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse	P058, P059, P060
3ème étage / Zone 1 > DAM	Plafond	Panneaux collés, vissés ou cloués	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P046
3ème étage / Zone 1 > DAM	Mur C	Papier peint	Résultat d'analyse	P061
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse	P061
	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse	P061
3ème étage / Zone 1 > DAM	Mur D	Bandes calicot	Résultat d'analyse	P063
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse	P062, P063
	Mur D	Placoplâtre	Résultat d'analyse	P062, P063
	Mur D	Toile de verre	Résultat d'analyse	P062, P063
3ème étage / Zone 1 > DAM	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P069
	Mur A	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P069

3ème étage / Zone 1 > DAM	Mur B	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P061
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P061
	Mur B	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P061
3ème étage / Zone 1 > DAM	Plafond menuiserie	Peinture	Résultat d'analyse	P064
	Plafond menuiserie	Plâtre	Résultat d'analyse	P064
3ème étage / Zone 1 > DAM	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse	P065
3ème étage / Zone 1 > DAM	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P045
4ème étage / Zone 2 > DCGDR	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P055
	Plafond	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P055
4ème étage / Zone 2 > DCGDR	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P053
	Mur B	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P053
	Mur B	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P053
4ème étage / Zone 2 > DCGDR	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P051
	Mur A	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P051
	Mur A	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P051
4ème étage / Zone 2 > DCGDR	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P051
	Mur D	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P051
	Mur D	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P051
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P053

4ème étage / Zone 2 > DCGDR	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P053
	Mur C	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P053
4ème étage / Zone 2 > DCGDR	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P054
4ème étage / Zone 2 > DCGDR	Isolant cloison	Isolants intérieurs fibreux	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P056
4ème étage / Zone 2 > DCGDR	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P044
3ème étage / Zone 1 > DNS	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P058
3ème étage / Zone 1 > DNS	Plafond	Panneaux collés, vissés ou cloués	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P046
3ème étage / Zone 1 > DNS	Mur C	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P061
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P061
	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P061
3ème étage / Zone 1 > DNS	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P069
	Mur D	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P069
3ème étage / Zone 1 > DNS	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P069
	Mur A	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P069
3ème étage / Zone 1 > DNS	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P062
	Mur B	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P062
	Mur B	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P062
3ème étage / Zone 1 > DNS	Plafond menuiserie	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P064

	Plafond menuiserie	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P064
3ème étage / Zone 1 > DNS	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P065
3ème étage / Zone 1 > DNS	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P045
Rdc Bas / Zone 5 > DRSM 1	Plafond	Flocages	Résultat d'analyse	P188
Rdc Bas / Zone 5 > DRSM 1	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P184
	Mur A	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P184
	Mur A	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P184
Rdc Bas / Zone 5 > DRSM 1	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P184
	Mur B	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P184
	Mur B	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P184
Rdc Bas / Zone 5 > DRSM 1	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P184
	Mur C	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P184
	Mur C	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P184
Rdc Bas / Zone 5 > DRSM 1	Mur D	Bandes calicot	Résultat d'analyse	P185
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse	P184, P185
	Mur D	Placoplâtre	Résultat d'analyse	P184, P185
	Mur D	Toile de verre	Résultat d'analyse	P184, P185
Rdc Bas / Zone 5 > DRSM 1	Faux-plafonds	Panneaux et plaques 60x60	Résultat d'analyse	P186
Rdc Bas / Zone 5 > DRSM 1	Isolant cloisons	Isolants intérieurs fibreux	Résultat d'analyse	P187
Rdc Bas / Zone 5 > DRSM 2	Plafond	Flocages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P188

Rdc Bas / Zone 5 > DRSM 2	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P189
	Mur A	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P189
	Mur A	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P189
Rdc Bas / Zone 5 > DRSM 2	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P189
	Mur B	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P189
	Mur B	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P189
Rdc Bas / Zone 5 > DRSM 2	Mur C	Bandes calicot	Résultat d'analyse	P190
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse	P189, P190
	Mur C	Placoplâtre	Résultat d'analyse	P189, P190
	Mur C	Toile de verre	Résultat d'analyse	P189, P190
Rdc Bas / Zone 5 > DRSM 2	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P189
	Mur D	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P189
	Mur D	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P189
Rdc Bas / Zone 5 > DRSM 2	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse	P191
Rdc Bas / Zone 5 > DRSM 2	Conduit	Conduit	Résultat d'analyse	P192
Rdc Bas / Zone 5 > DRSM 3	Plafond	Flocages blanc	Résultat d'analyse	P194
Rdc Bas / Zone 5 > DRSM 3	Mur A	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P193
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P193
Rdc Bas / Zone 5 > DRSM 3	Mur F	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	P193
	Mur F	Peinture	Résultat d'analyse	P193

Rdc Bas / Zone 5 > DRSM 3	Mur E	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P193
	Mur E	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P193
Rdc Bas / Zone 5 > DRSM 3	Mur D	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P193
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P193
Rdc Bas / Zone 5 > DRSM 3	Mur C	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P193
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P193
Rdc Bas / Zone 5 > DRSM 3	Mur B	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P193
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P193
4ème étage / Zone 1 > Dgt 1	Mur B	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
	Mur B	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
	Mur B	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
4ème étage / Zone 1 > Dgt 1	Mur A	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
	Mur A	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
	Mur A	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
4ème étage / Zone 1 > Dgt 1	Mur D	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
	Mur D	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043

	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
	Mur D	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
4ème étage / Zone 1 > Dgt 1	Mur C	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
	Mur C	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
	Mur C	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
4ème étage / Zone 1 > Dgt 1	Poteau	Papier peint	Résultat d'analyse	P048
	Poteau	Peinture	Résultat d'analyse	P048
	Poteau	Plâtre	Résultat d'analyse	P048
3ème étage / Zone 1 > Dgt 1	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P058
3ème étage / Zone 1 > Dgt 1	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P066
	Mur B	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P066
3ème étage / Zone 1 > Dgt 1	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P066
	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P066
3ème étage / Zone 1 > Dgt 1	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P066
	Mur D	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P066
3ème étage / Zone 1 > Dgt 1	Mur E	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P066
	Mur E	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P066
3ème étage / Zone 1 > Dgt 1	Mur F	Peinture	Résultat d'analyse	P066

	Mur F	Plâtre	Résultat d'analyse	P066
3ème étage / Zone 1 > Dgt 1	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P066
	Mur A	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P066
3ème étage / Zone 1 > Dgt 1	Poteau	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	P067
	Poteau	Peinture	Résultat d'analyse	P067
3ème étage / Zone 1 > Dgt 1	Plafond	Enduit de rebouchage	Résultat d'analyse	P068
1er étage / Zone 1 > Dgt 1	Sol	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse	P247
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse	P247
1er étage / Zone 1 > Dgt 1	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P135
	Mur A	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P135
	Mur A	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P135
1er étage / Zone 1 > Dgt 1	Mur F	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P135
	Mur F	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P135
	Mur F	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P135
1er étage / Zone 1 > Dgt 1	Mur E	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P135
	Mur E	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P135
	Mur E	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P135
1er étage / Zone 1 > Dgt 1	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P135
	Mur D	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P135
	Mur D	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P135

1er étage / Zone 1 > Dgt 1	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse	P135
	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse	P135
	Mur C	Toile de verre	Résultat d'analyse	P135
1er étage / Zone 1 > Dgt 1	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P135
	Mur B	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P135
	Mur B	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P135
1er étage / Zone 1 > Dgt 1	Poteau	Peinture	Résultat d'analyse	P138
	Poteau	Plâtre	Résultat d'analyse	P138
4ème étage / Zone 1 > Dgt 1	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P045
3ème étage / Zone 1 > Dgt 1	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P045
2ème étage / Zone 1 > Dgt 1	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P112
	Mur A	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P112
2ème étage / Zone 1 > Dgt 1	Mur F	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P112
	Mur F	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P112
2ème étage / Zone 1 > Dgt 1	Mur E	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P112
	Mur E	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P112
2ème étage / Zone 1 > Dgt 1	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P112
	Mur D	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P112
2ème étage / Zone 1 > Dgt 1	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P112

	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P112
2ème étage / Zone 1 > Dgt 1	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P112
	Mur B	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P112
2ème étage / Zone 1 > Dgt 1	Poteaux	Enduits à base de ciment lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P113
	Poteaux	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P113
2ème étage / Zone 1 > Dgt 1	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P045
1er étage / Zone 1 > Dgt 1	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P045
Sous-sol / Zone 1 > Dgt 1	Sol	Peintures de sol	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P226
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P226
Sous-sol / Zone 1 > Dgt 1	Calorifuge	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P228
	Calorifuge	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non)	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P228
4ème étage / Zone 1 > Dgt 2	Mur E	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
	Mur E	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
	Mur E	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
	Mur E	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
4ème étage / Zone 1 > Dgt 2	Mur F	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P047
	Mur F	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P047
	Mur F	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P047

4ème étage / Zone 1 > Dgt 2	Mur A	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
	Mur A	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
	Mur A	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
4ème étage / Zone 1 > Dgt 2	Mur B	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P047
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P047
	Mur B	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P047
4ème étage / Zone 1 > Dgt 2	Mur C	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
	Mur C	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
	Mur C	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
4ème étage / Zone 1 > Dgt 2	Mur D	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
	Mur D	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
	Mur D	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
4ème étage / Zone 1 > Dgt 2	Poteau	Enduits à base de ciment lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	Résultat d'analyse	P049
	Poteau	Peinture	Résultat d'analyse	P049
2ème étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur E	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P112
	Mur E	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P112

2ème étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P112
	Mur D	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P112
2ème étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P112
	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P112
2ème étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P112
	Mur B	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P112
2ème étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur A	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P117
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P117
	Mur A	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P117
	Mur A	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P117
2ème étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur H	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P117
	Mur H	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P117
	Mur H	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P117
	Mur H	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P117
2ème étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur G	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P112
	Mur G	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P112
2ème étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur F	Peinture	Résultat d'analyse	P112
	Mur F	Plâtre	Résultat d'analyse	P112
2ème étage / Zone 2 > Dgt 2	Poteau	Enduits à base de ciment lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	Résultat d'analyse	P113

	Poteau	Peinture	Résultat d'analyse	P113
1er étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P135
	Mur A	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P135
	Mur A	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P135
1er étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur B	Bandes calicot	Résultat d'analyse	P137
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse	P136, P137
	Mur B	Placoplâtre	Résultat d'analyse	P136, P137
	Mur B	Toile de verre	Résultat d'analyse	P136, P137
1er étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P136
	Mur C	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P136
	Mur C	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P136
1er étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P135
	Mur D	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P135
	Mur D	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P135
1er étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur E	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P135
	Mur E	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P135
	Mur E	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P135
1er étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur F	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P135
	Mur F	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P135

	Mur F	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P135
1er étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur G	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P135
	Mur G	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P135
	Mur G	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P135
1er étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur H	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P135
	Mur H	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P135
	Mur H	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P135
Sous-sol / Zone 2 > Dgt 2	Sol	Peintures de sol	Résultat d'analyse	P226
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse	P226
Sous-sol / Zone 2 > Dgt 2	Mur F	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P227
	Mur F	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P227
Sous-sol / Zone 2 > Dgt 2	Mur G	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P227
	Mur G	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P227
Sous-sol / Zone 2 > Dgt 2	Mur H	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P227
	Mur H	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P227
Sous-sol / Zone 2 > Dgt 2	Mur I	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P227
	Mur I	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P227
Sous-sol / Zone 2 > Dgt 2	Mur J	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P227

	Mur J	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P227
Sous-sol / Zone 2 > Dgt 2	Mur K	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P227
	Mur K	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P227
Sous-sol / Zone 2 > Dgt 2	Mur L	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P227
	Mur L	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P227
Sous-sol / Zone 2 > Dgt 2	Mur A	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P227
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P227
Sous-sol / Zone 2 > Dgt 2	Mur B	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P227
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P227
Sous-sol / Zone 2 > Dgt 2	Mur C	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P227
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P227
Sous-sol / Zone 2 > Dgt 2	Mur D	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P227
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P227
Sous-sol / Zone 2 > Dgt 2	Mur E	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	P227
	Mur E	Peinture	Résultat d'analyse	P227
Sous-sol / Zone 2 > Dgt 2	Calorifuge enveloppe beige	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)	Résultat d'analyse	P228
	Calorifuge enveloppe beige	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non)	Résultat d'analyse	P228
Sous-sol / Zone 2 > Dgt 2	Calorifuge enveloppe gris	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)	Résultat d'analyse	P229
	Calorifuge enveloppe gris	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non)	Résultat d'analyse	P229

Sous-sol / Zone 2 > Dgt 2	Calorifuge enveloppe plâtreux	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)	Résultat d'analyse	P230
	Calorifuge enveloppe plâtreux	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non)	Résultat d'analyse	P230
4ème étage / Zone 1 > Dgt 2	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P045
3ème étage / Zone 2 > Dgt 2	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P058
3ème étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur G	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P066
	Mur G	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P066
3ème étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur H	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P073
	Mur H	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P073
	Mur H	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P073
	Mur H	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P073
3ème étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur A	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P073
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P073
	Mur A	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P073
	Mur A	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P073
3ème étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P066
	Mur B	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P066
3ème étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P066
	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P066

3ème étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P066
	Mur D	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P066
3ème étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur E	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P066
	Mur E	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P066
3ème étage / Zone 2 > Dgt 2	Mur F	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P066
	Mur F	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P066
3ème étage / Zone 2 > Dgt 2	Poteaux	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P067
	Poteaux	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P067
3ème étage / Zone 2 > Dgt 2	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P045
2ème étage / Zone 2 > Dgt 2	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P045
1er étage / Zone 2 > Dgt 2	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P045
1er étage / Zone 2 > Dgt 2	Poteaux	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P138
	Poteaux	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P138
Rdc Bas / Zone 2 > Dgt 2	Plafond	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P197
	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P197
Rdc Bas / Zone 2 > Dgt 2	Mur H	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur H	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 2 > Dgt 2	Mur G	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196

	Mur G	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 2 > Dgt 2	Mur F	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur F	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 2 > Dgt 2	Mur E	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur E	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 2 > Dgt 2	Mur D	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 2 > Dgt 2	Mur C	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 2 > Dgt 2	Mur B	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 2 > Dgt 2	Mur A	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 2 > Dgt 2	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P045
4ème étage / Zone 2 > Dgt 3	Mur G	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P047
	Mur G	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P047
	Mur G	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P047
	Mur H	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P047

4ème étage / Zone 2 > Dgt 3	Mur H	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P047
	Mur H	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P047
4ème étage / Zone 2 > Dgt 3	Mur A	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P047
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P047
	Mur A	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P047
4ème étage / Zone 2 > Dgt 3	Mur B	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
	Mur B	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
	Mur B	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
4ème étage / Zone 2 > Dgt 3	Mur C	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
	Mur C	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
	Mur C	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
4ème étage / Zone 2 > Dgt 3	Mur D	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P047
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P047
	Mur D	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P047
4ème étage / Zone 2 > Dgt 3	Mur E	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P047
	Mur E	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P047

	Mur E	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P047
4ème étage / Zone 2 > Dgt 3	Mur F	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P047
	Mur F	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P047
	Mur F	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P047
4ème étage / Zone 2 > Dgt 3	Poteau	Enduits à base de ciment lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	Résultat d'analyse	P057
	Poteau	Peinture	Résultat d'analyse	P057
3ème étage / Zone 3 > Dgt 3	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P058
3ème étage / Zone 3 > Dgt 3	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P081
	Mur B	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P081
3ème étage / Zone 3 > Dgt 3	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P081
	Mur A	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P081
3ème étage / Zone 3 > Dgt 3	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse	P081
	Mur D	Plâtre	Résultat d'analyse	P081
3ème étage / Zone 3 > Dgt 3	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P081
	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P081
3ème étage / Zone 3 > Dgt 3	Poteau	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	P082
	Poteau	Peinture	Résultat d'analyse	P082
4ème étage / Zone 2 > Dgt 3	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P045
3ème étage / Zone 3 > Dgt 3	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P045
	Mur F	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P112

2ème étage / Zone 3 > Dgt 3				
	Mur F	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P112
2ème étage / Zone 3 > Dgt 3	Mur E	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P112
	Mur E	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P112
2ème étage / Zone 3 > Dgt 3	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P112
	Mur D	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P112
2ème étage / Zone 3 > Dgt 3	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P112
	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P112
2ème étage / Zone 3 > Dgt 3	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P112
	Mur B	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P112
2ème étage / Zone 3 > Dgt 3	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P112
	Mur A	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P112
2ème étage / Zone 3 > Dgt 3	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P045
Rdc Bas / Zone 3 > Dgt 3	Plafond	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P197
	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P197
Rdc Bas / Zone 3 > Dgt 3	Mur D	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 3 > Dgt 3	Mur C	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196

	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 3 > Dgt 3	Mur B	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 3 > Dgt 3	Mur A	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 3 > Dgt 3	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P045
Sous-sol / Zone 3 > Dgt 3	Sol	Peintures de sol	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P226
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P226
Sous-sol / Zone 3 > Dgt 3	Mur B	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P227
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P227
Sous-sol / Zone 3 > Dgt 3	Mur C	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P227
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P227
Sous-sol / Zone 3 > Dgt 3	Mur D	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P227
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P227
Sous-sol / Zone 3 > Dgt 3	Mur A	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P227
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P227
Sous-sol / Zone 3 > Dgt 3	Calorifuge	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P228
	Calorifuge	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non)	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P228

4ème étage / Zone 3 > Dgt 4	Plafond	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	P099
	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse	P099
4ème étage / Zone 3 > Dgt 4	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P098
	Mur B	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P098
4ème étage / Zone 3 > Dgt 4	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P098
	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P098
4ème étage / Zone 3 > Dgt 4	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse	P098
	Mur D	Plâtre	Résultat d'analyse	P098
4ème étage / Zone 3 > Dgt 4	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P098
	Mur A	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P098
4ème étage / Zone 3 > Dgt 4	Poteaux	Enduits à base de ciment lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P057
	Poteaux	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P057
4ème étage / Zone 3 > Dgt 4	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P045
3ème étage / Zone 3 > Dgt 4	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P058
3ème étage / Zone 3 > Dgt 4	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P081
	Mur B	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P081
3ème étage / Zone 3 > Dgt 4	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P081
	Mur A	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P081
3ème étage / Zone 3 > Dgt 4	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P081

	Mur D	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P081
3ème étage / Zone 3 > Dgt 4	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P081
	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P081
3ème étage / Zone 3 > Dgt 4	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P045
Rdc Bas / Zone 3 > Dgt 4	Plafond	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P197
	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P197
Rdc Bas / Zone 3 > Dgt 4	Mur B	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 3 > Dgt 4	Mur A	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 3 > Dgt 4	Mur F	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur F	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 3 > Dgt 4	Mur E	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur E	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 3 > Dgt 4	Mur D	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 3 > Dgt 4	Mur C	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196

Rdc Bas / Zone 3 > Dgt 4	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P054
Sous-sol / Zone 3 > Dgt 4	Sol	Peintures de sol	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P226
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P226
Sous-sol / Zone 3 > Dgt 4	Mur C	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P227
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P227
Sous-sol / Zone 3 > Dgt 4	Mur D	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P227
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P227
Sous-sol / Zone 3 > Dgt 4	Mur A	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P227
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P227
Sous-sol / Zone 3 > Dgt 4	Mur B	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P227
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P227
Sous-sol / Zone 3 > Dgt 4	Calorifuge	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P228
	Calorifuge	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non)	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P228
4ème étage / Zone 3 > Dgt 5	Plafond	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P099
	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P099
4ème étage / Zone 3 > Dgt 5	Mur F	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P098
	Mur F	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P098
4ème étage / Zone 3 > Dgt 5	Mur E	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P098

	Mur E	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P098
4ème étage / Zone 3 > Dgt 5	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P098
	Mur D	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P098
4ème étage / Zone 3 > Dgt 5	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P098
	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P098
4ème étage / Zone 3 > Dgt 5	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P098
	Mur B	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P098
4ème étage / Zone 3 > Dgt 5	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P098
	Mur A	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P098
4ème étage / Zone 3 > Dgt 5	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P045
Rdc Bas / Zone 3 > Dgt 5	Sol	Colles et joints de carrelage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P206
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P206
Rdc Bas / Zone 3 > Dgt 5	Plafond	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P197
	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P197
Rdc Bas / Zone 3 > Dgt 5	Mur B	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 3 > Dgt 5	Mur C	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196

Rdc Bas / Zone 3 > Dgt 5	Mur D	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 3 > Dgt 5	Mur E	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur E	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 3 > Dgt 5	Mur F	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur F	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 3 > Dgt 5	Mur A	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 3 > Dgt 5	Plinthe	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P207
Rdc Bas / Zone 3 > Dgt 6	Sol	Colles et joints de carrelage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P206
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P206
Rdc Bas / Zone 3 > Dgt 6	Plafond	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P197
	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P197
Rdc Bas / Zone 3 > Dgt 6	Mur D	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 3 > Dgt 6	Mur C	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 3 > Dgt 6	Mur B	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196

	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 3 > Dgt 6	Mur A	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 3 > Dgt 7	Sol	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P245
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P245
2ème étage / Zone 5 > Dgt A	Plafond	Panneaux collés, vissés ou cloués	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P046
2ème étage / Zone 5 > Dgt A	Mur E	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P102
	Mur E	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P102
	Mur E	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P102
	Mur E	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P102
2ème étage / Zone 5 > Dgt A	Mur D	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P102
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P102
	Mur D	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P102
	Mur D	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P102
2ème étage / Zone 5 > Dgt A	Mur C	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P102
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P102
	Mur C	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P102
	Mur C	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P102

2ème étage / Zone 5 > Dgt A	Mur B	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P102
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P102
	Mur B	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P102
	Mur B	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P102
2ème étage / Zone 5 > Dgt A	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse	P106
	Mur A	Plâtre	Résultat d'analyse	P106
	Mur A	Toile de verre	Résultat d'analyse	P106
2ème étage / Zone 5 > Dgt A	Mur F	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P106
	Mur F	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P106
	Mur F	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P106
2ème étage / Zone 5 > Dgt A	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P104
2ème étage / Zone 5 > Dgt A	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P103
2ème étage / Zone 4 > Dgt B	Plafond	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	P105
	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse	P105
2ème étage / Zone 4 > Dgt B	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P106
	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P106
	Mur C	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P106
2ème étage / Zone 4 > Dgt B	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P106
	Mur D	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P106

	Mur D	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P106
2ème étage / Zone 4 > Dgt B	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P106
	Mur A	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P106
	Mur A	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P106
2ème étage / Zone 4 > Dgt B	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P106
	Mur B	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P106
	Mur B	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P106
2ème étage / Zone 4 > Dgt B	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P104
Sous-sol / Zone 1 > Dgt Biblio	Mur D	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P239
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P239
	Mur D	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P239
Sous-sol / Zone 1 > Dgt Biblio	Calorifuge	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P230
	Calorifuge	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non)	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P230
2ème étage / Zone 4 > Dgt C	Plafond	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P105
	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P105
2ème étage / Zone 4 > Dgt C	Mur H	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P106
	Mur H	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P106
	Mur H	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P106

2ème étage / Zone 4 > Dgt C	Mur G	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P106
	Mur G	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P106
	Mur G	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P106
2ème étage / Zone 4 > Dgt C	Mur F	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P106
	Mur F	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P106
	Mur F	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P106
2ème étage / Zone 4 > Dgt C	Mur E	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P106
	Mur E	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P106
	Mur E	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P106
2ème étage / Zone 4 > Dgt C	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P106
	Mur D	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P106
	Mur D	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P106
2ème étage / Zone 4 > Dgt C	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P106
	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P106
	Mur C	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P106
2ème étage / Zone 4 > Dgt C	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P106
	Mur B	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P106
	Mur B	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P106

2ème étage / Zone 4 > Dgt C	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P106
	Mur A	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P106
	Mur A	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P106
Rdc Bas / Zone 4 > Dgt CSE	Plafond	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P210
	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P210
Rdc Bas / Zone 4 > Dgt CSE	Mur B	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P208
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P208
Rdc Bas / Zone 4 > Dgt CSE	Mur C	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P220
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P220
	Mur C	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P220
Rdc Bas / Zone 4 > Dgt CSE	Mur D	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P220
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P220
	Mur D	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P220
Rdc Bas / Zone 4 > Dgt CSE	Mur E	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P220
	Mur E	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P220
	Mur E	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P220
Rdc Bas / Zone 4 > Dgt CSE	Mur F	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P208
	Mur F	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P208

Rdc Bas / Zone 4 > Dgt CSE	Mur A	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P208
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P208
Rdc Bas / Zone 2 > Dgt Imprimerie	Sol	Peintures de sol rouge	Résultat d'analyse	P204
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse	P204
Rdc Bas / Zone 2 > Dgt Imprimerie	Mur D	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 2 > Dgt Imprimerie	Mur A	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 2 > Dgt Imprimerie	Mur B	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 2 > Dgt Imprimerie	Mur C	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 3 > Dgt LT	Plafond	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P197
	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P197
Rdc Bas / Zone 3 > Dgt LT	Mur A	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 3 > Dgt LT	Mur B	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196

Rdc Bas / Zone 3 > Dgt LT	Mur C	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 3 > Dgt LT	Mur D	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 3 > Dgt R	Sol	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse	P244
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse	P244
Rdc Bas / Zone 3 > Dgt R	Mur C	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P185
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P185
	Mur C	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P185
	Mur C	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P185
Rdc Bas / Zone 3 > Dgt R	Mur D	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P185
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P185
	Mur D	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P185
	Mur D	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P185
Rdc Bas / Zone 3 > Dgt R	Mur A	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P185
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P185
	Mur A	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P185
	Mur A	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P185
	Mur B	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P185

Rdc Bas / Zone 3 > Dgt R	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P185
	Mur B	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P185
	Mur B	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P185
Rdc Bas / Zone 2 > Dgt vélo	Plafond	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P197
	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P197
Rdc Bas / Zone 2 > Dgt vélo	Mur D	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 2 > Dgt vélo	Mur C	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 2 > Dgt vélo	Mur B	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 2 > Dgt vélo	Mur A	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
4ème étage / Zone 3 > Directrice Adjointe 1	Plafond	Panneaux collés, vissés ou cloués	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P046
4ème étage / Zone 3 > Directrice Adjointe 1	Mur C	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P092
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P092
	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P092
	Mur D	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094

4ème étage / Zone 3 > Directrice Adjointe 1	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
	Mur D	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
4ème étage / Zone 3 > Directrice Adjointe 1	Mur A	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P093
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P093
	Mur A	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P093
4ème étage / Zone 3 > Directrice Adjointe 1	Mur B	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
	Mur B	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
4ème étage / Zone 3 > Directrice Adjointe 1	Plafond menuiserie	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P096
	Plafond menuiserie	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P096
4ème étage / Zone 3 > Directrice Adjointe 1	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P044
4ème étage / Zone 3 > Directrice Adjointe 1	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P054
4ème étage / Zone 3 > Directrice Adjointe 2	Plafond	Panneaux collés, vissés ou cloués	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P046
4ème étage / Zone 3 > Directrice Adjointe 2	Mur C	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P092
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P092
	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P092
4ème étage / Zone 3 > Directrice Adjointe 2	Mur D	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094

	Mur D	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
4ème étage / Zone 3 > Directrice Adjointe 2	Mur A	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P093
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P093
	Mur A	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P093
4ème étage / Zone 3 > Directrice Adjointe 2	Mur B	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
	Mur B	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
4ème étage / Zone 3 > Directrice Adjointe 2	Plafond menuiserie	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P096
	Plafond menuiserie	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P096
4ème étage / Zone 3 > Directrice Adjointe 2	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P044
4ème étage / Zone 3 > Directrice Adjointe 2	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P054
4ème étage / Zone 3 > Directrice Comptable Financier	Plafond	Panneaux collés, vissés ou cloués	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P046
4ème étage / Zone 3 > Directrice Comptable Financier	Mur C	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P092
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P092
	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P092
4ème étage / Zone 3 > Directrice Comptable Financier	Mur D	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
	Mur D	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094

4ème étage / Zone 3 > Directrice Comptable Financier	Mur A	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P093
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P093
	Mur A	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P093
4ème étage / Zone 3 > Directrice Comptable Financier	Mur B	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
	Mur B	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
4ème étage / Zone 3 > Directrice Comptable Financier	Plafond menuiserie	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P096
	Plafond menuiserie	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P096
4ème étage / Zone 3 > Directrice Comptable Financier	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P044
4ème étage / Zone 3 > Directrice Comptable Financier	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P054
4ème étage / Zone 3 > Directrice Générale	Plafond	Panneaux collés, vissés ou cloués	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P046
4ème étage / Zone 3 > Directrice Générale	Mur A	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
	Mur A	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
4ème étage / Zone 3 > Directrice Générale	Mur B	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
	Mur B	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
	Mur C	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P093

4ème étage / Zone 3 > Directrice Générale	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P093
	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P093
4ème étage / Zone 3 > Directrice Générale	Mur D	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
	Mur D	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
4ème étage / Zone 3 > Directrice Générale	Faux-plafonds	Panneaux et plaques 60x60	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P054
4ème étage / Zone 3 > Directrice Générale	Plafond menuiserie	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P096
	Plafond menuiserie	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P096
4ème étage / Zone 3 > Directrice Générale	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P044
5ème étage > Dégagement	Mur F	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	P031 (ZPSO) P029
	Mur F	Plâtre	Résultat d'analyse	P031
	Mur F	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	P031 (ZPSO) P029
5ème étage > Dégagement	Mur E	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P031
	Mur E	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P031
	Mur E	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P031
	Mur E	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P031
5ème étage > Dégagement	Mur D	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P031
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P031
5ème étage > Dégagement				

	Mur D	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P031
	Mur D	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P031
5ème étage > Dégagement	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P029
	Mur C	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P029
	Mur C	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P029
5ème étage > Dégagement	Mur B	Bandes calicot	Résultat d'analyse	P030
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse	P029, P030
	Mur B	Placoplâtre	Résultat d'analyse	P029, P030
	Mur B	Toile de verre	Résultat d'analyse	P029, P030
5ème étage > Dégagement	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P029
	Mur A	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P029
	Mur A	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P029
Rdc Bas / Zone 5 > Dégagement	Sol	Peintures de sol	Résultat d'analyse	P195
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse	P195
Rdc Bas / Zone 5 > Dégagement	Plafond	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	P197
	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse	P197
Rdc Bas / Zone 5 > Dégagement	Mur B	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	P196
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse	P196
Rdc Bas / Zone 5 > Dégagement	Mur C	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196

Rdc Bas / Zone 5 > Dégagement	Mur D	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 5 > Dégagement	Mur A	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
5ème étage > Dégagement	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P011
5ème étage > Dégagement	Plénum isolant	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P018
Rdc Bas / Zone 5 > Dégagement	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P191
Rdc Bas / Zone 5 > Dégagement	Conduit	Conduit	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P192
Rdc Bas / Zone 1 > Dégagement	Plafond	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P197
	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P197
Rdc Bas / Zone 1 > Dégagement	Mur A	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 1 > Dégagement	Mur F	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur F	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 1 > Dégagement	Mur E	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur E	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 1 > Dégagement	Mur D	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196

Rdc Bas / Zone 1 > Dégagement	Mur C	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 1 > Dégagement	Mur B	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 1 > Dégagement	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P045
Rdc Bas / Zone 2 > Eco Caverne	Sol	Peintures de sol	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P195
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P195
Rdc Bas / Zone 2 > Eco Caverne	Mur B	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 2 > Eco Caverne	Mur A	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 2 > Eco Caverne	Mur D	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 2 > Eco Caverne	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P184
	Mur C	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P184
	Mur C	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P184
Rdc Bas / Zone 2 > Eco Caverne	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P045
Rdc Bas / Zone 3 > Esc 3	Sol	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P087

	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P087
Rdc Bas / Zone 3 > Esc 3	Plafond	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P090
	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P090
Rdc Bas / Zone 3 > Esc 3	Mur A	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P089
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P089
Rdc Bas / Zone 3 > Esc 3	Mur F	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P089
	Mur F	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P089
Rdc Bas / Zone 3 > Esc 3	Mur E	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P089
	Mur E	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P089
Rdc Bas / Zone 3 > Esc 3	Mur D	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P089
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P089
Rdc Bas / Zone 3 > Esc 3	Mur C	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P089
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P089
Rdc Bas / Zone 3 > Esc 3	Mur B	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P089
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P089
Rdc Bas / Zone 3 > Esc 4	Sol	Peintures de sol	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P200
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P200
Rdc Bas / Zone 3 > Esc 4	Plafond	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P197

	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P197
Rdc Bas / Zone 3 > Esc 4	Mur D	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 3 > Esc 4	Mur C	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 3 > Esc 4	Mur B	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 3 > Esc 4	Mur A	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
5ème étage > Escalier 1	Plafond	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P037
	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P037
	Plafond	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P037
5ème étage > Escalier 1	Mur D	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P035
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P035
	Mur D	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P035
5ème étage > Escalier 1	Mur A	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P035
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P035
	Mur A	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P035

5ème étage > Escalier 1	Mur B	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P031
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P031
	Mur B	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P031
	Mur B	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P031
5ème étage > Escalier 1	Mur C	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P035
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P035
	Mur C	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P035
5ème étage > Escalier 1	Palier intermédiaire et marches	Ragréages	Résultat d'analyse	P038
5ème étage > Escalier 1	Poutre	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	P039
	Poutre	Peinture	Résultat d'analyse	P039
5ème étage > Escalier 1	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P010
4ème étage / Zone 2 > Escalier 1	Plafond	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P037
	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P037
	Plafond	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P037
4ème étage / Zone 2 > Escalier 1	Mur B	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P031
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P031
	Mur B	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P031
	Mur B	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P031
	Mur C	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P031

4ème étage / Zone 2 > Escalier 1	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P031
	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P031
	Mur C	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P031
4ème étage / Zone 2 > Escalier 1	Mur D	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P035
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P035
	Mur D	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P035
4ème étage / Zone 2 > Escalier 1	Mur A	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P035
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P035
	Mur A	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P035
4ème étage / Zone 2 > Escalier 1	Palier intermédiaire et marches	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P038
4ème étage / Zone 2 > Escalier 1	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P010
3ème étage / Zone 2 > Escalier 1	Plafond	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P037
	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P037
	Plafond	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P037
3ème étage / Zone 2 > Escalier 1	Mur D	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P063
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P063
	Mur D	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P063
	Mur D	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P063

3ème étage / Zone 2 > Escalier 1	Mur A	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P063
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P063
	Mur A	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P063
	Mur A	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P063
3ème étage / Zone 2 > Escalier 1	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P069
	Mur B	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P069
3ème étage / Zone 2 > Escalier 1	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P069
	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P069
3ème étage / Zone 2 > Escalier 1	Sol dalle de sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P058
3ème étage / Zone 2 > Escalier 1	Palier intermédiaire et marches	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P038
3ème étage / Zone 2 > Escalier 1	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P065
2ème étage / Zone 2 > Escalier 1	Plafond	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P037
	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P037
	Plafond	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P037
2ème étage / Zone 2 > Escalier 1	Mur D	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P117
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P117
	Mur D	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P117
	Mur D	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P117

2ème étage / Zone 2 > Escalier 1	Mur A	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P117
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P117
	Mur A	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P117
	Mur A	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P117
2ème étage / Zone 2 > Escalier 1	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P110
	Mur B	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P110
	Mur B	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P110
2ème étage / Zone 2 > Escalier 1	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P110
	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P110
	Mur C	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P110
2ème étage / Zone 2 > Escalier 1	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P103
1er étage / Zone 2 > Escalier 1	Plafond	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P037
	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P037
	Plafond	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P037
1er étage / Zone 2 > Escalier 1	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P135
	Mur B	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P135
	Mur B	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P135
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P135

1er étage / Zone 2 > Escalier 1	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P135
	Mur C	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P135
1er étage / Zone 2 > Escalier 1	Mur D	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P137
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P137
	Mur D	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P137
	Mur D	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P137
1er étage / Zone 2 > Escalier 1	Mur A	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P137
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P137
	Mur A	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P137
	Mur A	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P137
1er étage / Zone 2 > Escalier 1	Fenêtres	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P123
Sous-sol / Zone 2 > Escalier 1	Sol	Peintures de sol rouge	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P231
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P231
Sous-sol / Zone 2 > Escalier 1	Plafond	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P233
	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P233
Sous-sol / Zone 2 > Escalier 1	Mur B	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P232
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P232
Sous-sol / Zone 2 > Escalier 1	Mur C	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P232

	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P232
Sous-sol / Zone 2 > Escalier 1	Mur D	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P232
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P232
Sous-sol / Zone 2 > Escalier 1	Mur A	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P232
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P232
3ème étage / Zone 3 > Escalier 2	Sol	Colles non bitumineuses lino	Résultat d'analyse	P087
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse	P087, P088
3ème étage / Zone 3 > Escalier 2	Plafond	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	P090
	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse	P090
3ème étage / Zone 3 > Escalier 2	Mur D	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P089
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P089
3ème étage / Zone 3 > Escalier 2	Mur C	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	P089
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse	P089
3ème étage / Zone 3 > Escalier 2	Mur B	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P089
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P089
3ème étage / Zone 3 > Escalier 2	Mur A	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P089
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P089
1er étage / Zone 2 > Escalier 2	Plafond	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	P142
	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse	P142
1er étage / Zone 2 > Escalier 2	Mur B	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P141

	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P141
1er étage / Zone 2 > Escalier 2	Mur C	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P141
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P141
1er étage / Zone 2 > Escalier 2	Mur D	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P141
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P141
1er étage / Zone 2 > Escalier 2	Mur A	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	P141
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse	P141
1er étage / Zone 2 > Escalier 2	Palier intermédiaire et marches	Colles non bitumineuses de lino	Résultat d'analyse	P143
	Palier intermédiaire et marches	Ragréages	Résultat d'analyse	P143
Sous-sol / Zone 2 > Escalier 2	Sol	Peintures de sol rouge	Résultat d'analyse	P231
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse	P231
Sous-sol / Zone 2 > Escalier 2	Plafond	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	P233
	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse	P233
Sous-sol / Zone 2 > Escalier 2	Mur B	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P232
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P232
Sous-sol / Zone 2 > Escalier 2	Mur A	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	P232
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse	P232
Sous-sol / Zone 2 > Escalier 2	Mur F	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P232
	Mur F	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P232
Sous-sol / Zone 2 > Escalier 2	Mur E	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P232

	Mur E	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P232
Sous-sol / Zone 2 > Escalier 2	Mur D	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P232
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P232
Sous-sol / Zone 2 > Escalier 2	Mur C	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P232
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P232
4ème étage / Zone 3 > Escalier 2	Sol	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P087
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P087
4ème étage / Zone 3 > Escalier 2	Plafond	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P090
	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P090
4ème étage / Zone 3 > Escalier 2	Mur A	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P089
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P089
4ème étage / Zone 3 > Escalier 2	Mur H	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P089
	Mur H	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P089
4ème étage / Zone 3 > Escalier 2	Mur G	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P089
	Mur G	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P089
4ème étage / Zone 3 > Escalier 2	Mur F	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P089
	Mur F	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P089
4ème étage / Zone 3 > Escalier 2	Mur E	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P089

	Mur E	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P089
4ème étage / Zone 3 > Escalier 2	Mur D	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P089
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P089
4ème étage / Zone 3 > Escalier 2	Mur C	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P089
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P089
4ème étage / Zone 3 > Escalier 2	Mur B	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P089
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P089
3ème étage / Zone 3 > Escalier 2	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P065
2ème étage / Zone 3 > Escalier 2	Sol	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P087
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P087
2ème étage / Zone 3 > Escalier 2	Plafond	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P090
	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P090
2ème étage / Zone 3 > Escalier 2	Mur F	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P089
	Mur F	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P089
2ème étage / Zone 3 > Escalier 2	Mur E	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P089
	Mur E	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P089
2ème étage / Zone 3 > Escalier 2	Mur D	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P089
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P089

2ème étage / Zone 3 > Escalier 2	Mur C	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P089
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P089
2ème étage / Zone 3 > Escalier 2	Mur B	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P089
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P089
2ème étage / Zone 3 > Escalier 2	Mur A	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P089
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P089
2ème étage / Zone 3 > Escalier 2	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P109
1er étage / Zone 2 > Escalier 2	Sol dalle de sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P124
1er étage / Zone 3 > Escalier 2	Sol	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P087
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P087
1er étage / Zone 3 > Escalier 2	Plafond	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P090
	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P090
1er étage / Zone 3 > Escalier 2	Mur F	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P089
	Mur F	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P089
1er étage / Zone 3 > Escalier 2	Mur E	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P089
	Mur E	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P089
1er étage / Zone 3 > Escalier 2	Mur D	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P089
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P089

1er étage / Zone 3 > Escalier 2	Mur C	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P089
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P089
1er étage / Zone 3 > Escalier 2	Mur B	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P089
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P089
1er étage / Zone 3 > Escalier 2	Mur A	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P089
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P089
1er étage / Zone 3 > Escalier 2	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P109
Rdc Haut / Zone 2 > Escalier 2	Tous les murs	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P141
	Tous les murs	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P141
Rdc Haut / Zone 2 > Escalier 2	Plafond	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P142
	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P142
Rdc Haut / Zone 2 > Escalier 2	Palier intermédiaire	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P143
	Palier intermédiaire	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P143
Rdc Haut / Zone 2 > Escalier 2	Sol dalle de sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P124
Rdc Bas / Zone 2 > Escalier 2	Sol	Peintures de sol	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P204
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P204
Rdc Bas / Zone 2 > Escalier 2	Plafond	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P142
	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P142

Rdc Bas / Zone 2 > Escalier 2	Mur D	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P141
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P141
Rdc Bas / Zone 2 > Escalier 2	Mur A	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P141
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P141
Rdc Bas / Zone 2 > Escalier 2	Mur B	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P141
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P141
Rdc Bas / Zone 2 > Escalier 2	Mur C	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P141
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P141
Rdc Bas / Zone 2 > Escalier 2	Palier intermédiaire et marches	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P143
	Palier intermédiaire et marches	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P143
Rdc Haut / Zone 3 > Escalier 3	Tous les murs	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	P145
	Tous les murs	Peinture	Résultat d'analyse	P145
Rdc Haut / Zone 3 > Escalier 3	Sol	Colles non bitumineuses lino	Résultat d'analyse	P144
Rdc Haut / Zone 3 > Escalier 3	Plafond	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	P146
	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse	P146
Extérieur	Mur Façade	Peinture	Résultat d'analyse	P173, P182
	Mur Façade	Plâtre	Résultat d'analyse	P173, P182
Extérieur	Panneau Façade	Peinture	Résultat d'analyse	P175, P183
	Panneau Façade	Plaque	Résultat d'analyse	P175, P183
Extérieur	Isolant Façade	Isolant laine	Résultat d'analyse	P174, P181
Extérieur	Soubassement	Imperméabilisants	Résultat d'analyse	P176

Extérieur	Enduit beige	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés)	Résultat d'analyse	P177, P178
Extérieur	Enduit bleu	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés)	Résultat d'analyse	P179, P180
3ème étage / Zone 3 > Fondée de pouvoir	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P058
3ème étage / Zone 3 > Fondée de pouvoir	Plafond	Panneaux collés, vissés ou cloués	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P046
3ème étage / Zone 3 > Fondée de pouvoir	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse	P075
	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse	P075
	Mur C	Toile de verre	Résultat d'analyse	P075
3ème étage / Zone 3 > Fondée de pouvoir	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P075
	Mur D	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P075
	Mur D	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P075
3ème étage / Zone 3 > Fondée de pouvoir	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse	P076
	Mur A	Plâtre	Résultat d'analyse	P076
	Mur A	Toile de verre	Résultat d'analyse	P076
3ème étage / Zone 3 > Fondée de pouvoir	Mur B	Bandes calicot	Résultat d'analyse	P078
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse	P077, P078
	Mur B	Placoplâtre	Résultat d'analyse	P077, P078
	Mur B	Toile de verre	Résultat d'analyse	P077, P078
3ème étage / Zone 3 > Fondée de pouvoir	Faux-plafonds	Panneaux et plaques motif carré	Résultat d'analyse	P079
3ème étage / Zone 3 > Fondée de pouvoir	Plafond menuiserie	Peinture	Résultat d'analyse	P080
	Plafond menuiserie	Plâtre	Résultat d'analyse	P080
3ème étage / Zone 3 > Fondée de pouvoir	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P065
1er étage / Zone 1 > Formation 1	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P124

1er étage / Zone 1 > Formation 1	Plafond	Panneaux collés, vissés ou cloués	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P046
1er étage / Zone 1 > Formation 1	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse	P118
	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse	P118
	Mur C	Toile de verre	Résultat d'analyse	P118
1er étage / Zone 1 > Formation 1	Mur D	Bandes calicot	Résultat d'analyse	P121
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse	P120, P121
	Mur D	Placoplâtre	Résultat d'analyse	P120, P121
	Mur D	Toile de verre	Résultat d'analyse	P120, P121
1er étage / Zone 1 > Formation 1	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse	P122
	Mur A	Plâtre	Résultat d'analyse	P122
	Mur A	Toile de verre	Résultat d'analyse	P122
1er étage / Zone 1 > Formation 1	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P122
	Mur B	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P122
	Mur B	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P122
1er étage / Zone 1 > Formation 1	Plafond menuiserie	Peinture	Résultat d'analyse	P119
	Plafond menuiserie	Plâtre	Résultat d'analyse	P119
	Plafond menuiserie	Toile de verre	Résultat d'analyse	P119
1er étage / Zone 1 > Formation 1	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse	P123
1er étage / Zone 1 > Formation 2	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P124
1er étage / Zone 1 > Formation 2	Plafond	Panneaux collés, vissés ou cloués	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P046
1er étage / Zone 1 > Formation 2	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P118
	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P118

	Mur C	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P118
1er étage / Zone 1 > Formation 2	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P120
	Mur D	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P120
	Mur D	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P120
1er étage / Zone 1 > Formation 2	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P122
	Mur A	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P122
	Mur A	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P122
1er étage / Zone 1 > Formation 2	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P120
	Mur B	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P120
	Mur B	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P120
1er étage / Zone 1 > Formation 2	Plafond menuiserie	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P119
	Plafond menuiserie	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P119
	Plafond menuiserie	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P119
1er étage / Zone 1 > Formation 2	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P123
3ème étage / Zone 2 > Fraudes	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P058
3ème étage / Zone 2 > Fraudes	Plafond	Panneaux collés, vissés ou cloués	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P046
3ème étage / Zone 2 > Fraudes	Mur D	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P063
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P063

	Mur D	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P063
	Mur D	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P063
3ème étage / Zone 2 > Fraudes	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P069
	Mur A	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P069
3ème étage / Zone 2 > Fraudes	Mur B	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P063
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P063
	Mur B	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P063
	Mur B	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P063
3ème étage / Zone 2 > Fraudes	Mur C	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P061
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P061
	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P061
3ème étage / Zone 2 > Fraudes	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P045
3ème étage / Zone 2 > Fraudes	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P065
1er étage / Zone 2 > GDA	Plafond	Panneaux collés, vissés ou cloués	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P046
1er étage / Zone 2 > GDA	Mur D	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P130
	Mur D	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P130
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P130
	Mur D	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P130

1er étage / Zone 2 > GDA	Mur C	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P128
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P128
	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P128
1er étage / Zone 2 > GDA	Mur B	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P128
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P128
	Mur B	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P128
1er étage / Zone 2 > GDA	Mur A	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P130
	Mur A	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P130
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P130
	Mur A	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P130
1er étage / Zone 2 > GDA	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P045
1er étage / Zone 2 > GDA	Isolant plénum	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P140
1er étage / Zone 2 > GDA	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P123
Rdc Bas / Zone 6 > Garage Vélo	Mur C	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 6 > Garage Vélo	Mur D	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 6 > Garage Vélo	Mur A	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196

	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 6 > Garage Vélo	Mur B	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 6 > Garage Vélo	Poutre	Peinture	Résultat d'analyse	P203
4ème étage / Zone 1 > Gestion Emploi et Compétences	Sol (sous lino)	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P040
	Sol (sous lino)	Moquette	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P040
4ème étage / Zone 1 > Gestion Emploi et Compétences	Plafond	Panneaux collés, vissés ou cloués	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P046
4ème étage / Zone 1 > Gestion Emploi et Compétences	Mur B	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P042
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P042
	Mur B	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P042
4ème étage / Zone 1 > Gestion Emploi et Compétences	Mur A	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P042
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P042
	Mur A	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P042
4ème étage / Zone 1 > Gestion Emploi et Compétences	Mur D	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P042
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P042
	Mur D	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P042
4ème étage / Zone 1 > Gestion Emploi et Compétences	Mur C	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P047
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P047

	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P047
4ème étage / Zone 1 > Gestion Emploi et Compétences	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P044
4ème étage / Zone 1 > Gestion Emploi et Compétences	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P045
Rdc Haut / Zone 2 > Hall Accueil	Sol	Colles et joints de carrelage	Résultat d'analyse	P156
	Sol	Colles non bitumineuses de moquette	Résultat d'analyse	P156
Rdc Haut / Zone 2 > Hall Accueil	Plafond	Bandes calicot	Résultat d'analyse	P154
	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse	P153, P154
	Plafond	Placoplâtre	Résultat d'analyse	P153, P154
Rdc Haut / Zone 2 > Hall Accueil	Porte	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse	P155
Rdc Bas / Zone 4 > Imprimerie Repro	Plafond	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P210
	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P210
Rdc Bas / Zone 4 > Imprimerie Repro	Mur A	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P208
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P208
Rdc Bas / Zone 4 > Imprimerie Repro	Mur B	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P220
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P220
	Mur B	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P220
Rdc Bas / Zone 4 > Imprimerie Repro	Mur C	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P208
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P208
Rdc Bas / Zone 4 > Imprimerie Repro	Mur D	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P208
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P208

Rdc Bas / Zone 4 > Imprimerie Repro	Mur E	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P208
	Mur E	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P208
Rdc Bas / Zone 4 > Imprimerie Repro	Mur F	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P208
	Mur F	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P208
Rdc Bas / Zone 4 > Imprimerie Repro	Faïence	Colles et joints de carrelage ou de faïence	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P211
3ème étage / Zone 1 > Infirmerie	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P058
3ème étage / Zone 1 > Infirmerie	Plafond	Panneaux collés, vissés ou cloués	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P046
3ème étage / Zone 1 > Infirmerie	Mur C	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P061
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P061
	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P061
3ème étage / Zone 1 > Infirmerie	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P069
	Mur D	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P069
3ème étage / Zone 1 > Infirmerie	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P069
	Mur A	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P069
3ème étage / Zone 1 > Infirmerie	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P062
	Mur B	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P062
	Mur B	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P062
3ème étage / Zone 1 > Infirmerie	Plafond menuiserie	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P064

	Plafond menuiserie	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P064
3ème étage / Zone 1 > Infirmerie	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P065
3ème étage / Zone 1 > Infirmerie	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P045
5ème étage > Jardin des plantes	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P023
	Mur D	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P023
	Mur D	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P023
5ème étage > Jardin des plantes	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P023
	Mur A	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P023
	Mur A	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P023
5ème étage > Jardin des plantes	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P023
	Mur B	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P023
	Mur B	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P023
5ème étage > Jardin des plantes	Cloison C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P023
	Cloison C	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P023
	Cloison C	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P023
5ème étage > Jardin des plantes	Murs Plénum	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P026
5ème étage > Jardin des plantes	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P027
5ème étage > Jardin des plantes	Plafond bois	Bois	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P028

	Plafond bois	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P028
5ème étage > Jardin des plantes	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P010
5ème étage > Jardin des plantes	Plénum isolant	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P018
3ème étage / Zone 2 > Juridique	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P058
3ème étage / Zone 2 > Juridique	Plafond	Panneaux collés, vissés ou cloués	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P046
3ème étage / Zone 2 > Juridique	Mur D	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P063
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P063
	Mur D	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P063
	Mur D	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P063
3ème étage / Zone 2 > Juridique	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P069
	Mur A	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P069
3ème étage / Zone 2 > Juridique	Mur B	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P063
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P063
	Mur B	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P063
	Mur B	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P063
3ème étage / Zone 2 > Juridique	Mur C	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P061
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P061
	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P061

3ème étage / Zone 2 > Juridique	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P045
3ème étage / Zone 2 > Juridique	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P065
Sous-sol / Zone 3 > LT	Sol	Peintures de sol	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P226
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P226
Sous-sol / Zone 3 > LT	Plafond	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P235
	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P235
Sous-sol / Zone 3 > LT	Mur D	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P227
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P227
Sous-sol / Zone 3 > LT	Mur A	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P227
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P227
Sous-sol / Zone 3 > LT	Mur B	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P227
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P227
Sous-sol / Zone 3 > LT	Mur C	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P227
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P227
Rdc Bas / Zone 3 > LT 1	Sol	Peintures de sol	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P200
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P200
Rdc Bas / Zone 3 > LT 1	Plafond	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P197
	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P197

Rdc Bas / Zone 3 > LT 1	Mur A	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 3 > LT 1	Mur B	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 3 > LT 1	Mur C	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 3 > LT 1	Mur D	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 3 > LT 2	Sol	Peintures de sol	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P200
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P200
Rdc Bas / Zone 3 > LT 2	Plafond	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P197
	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P197
Rdc Bas / Zone 3 > LT 2	Mur B	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 3 > LT 2	Mur C	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 3 > LT 2	Mur D	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196

Rdc Bas / Zone 3 > LT 2	Mur E	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur E	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 3 > LT 2	Mur F	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur F	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 3 > LT 2	Mur A	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 5 > Local	Sol	Colles et joints de carrelage 2x2	Résultat d'analyse	P198
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse	P198
Rdc Bas / Zone 5 > Local	Plafond	Flocages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P194
Rdc Bas / Zone 5 > Local	Mur C	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 5 > Local	Mur B	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 5 > Local	Mur A	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 5 > Local	Mur D	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 5 > Local	Plinthe	Colle de plinthe	Résultat d'analyse	P199
	Mur A	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P239

Sous-sol / Zone 1 > Local	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P239
	Mur A	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P239
Rdc Bas / Zone 3 > Local	Sol	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P245
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P245
Sous-sol / Zone 2 > Local 007	Sol	Peintures de sol	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P226
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P226
Sous-sol / Zone 2 > Local 007	Plafond	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	P235
	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse	P235
Sous-sol / Zone 2 > Local 007	Mur C	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P234
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P234
Sous-sol / Zone 2 > Local 007	Mur B	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P234
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P234
Sous-sol / Zone 2 > Local 007	Mur A	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	P234
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse	P234
Sous-sol / Zone 2 > Local 007	Mur F	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P234
	Mur F	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P234
Sous-sol / Zone 2 > Local 007	Mur E	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P234
	Mur E	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P234
Sous-sol / Zone 2 > Local 007	Mur D	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P234

	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P234
Sous-sol / Zone 2 > Local 007	Calorifuge	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P228
	Calorifuge	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non)	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P228
5ème étage > Local 1	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse	P014
5ème étage > Local 1	Mur A	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P015
	Mur A	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P015
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P015
	Mur A	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P015
5ème étage > Local 1	Mur B	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P015
	Mur B	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P015
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P015
	Mur B	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P015
5ème étage > Local 1	Cloison C	Bandes calicot	Résultat d'analyse	P016
	Cloison C	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	Résultat d'analyse	P015, P016
	Cloison C	Papier peint	Résultat d'analyse	P015, P016
	Cloison C	Peinture	Résultat d'analyse	P015, P016
	Cloison C	Placoplâtre	Résultat d'analyse	P015, P016
5ème étage > Local 1	Mur D	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P015
	Mur D	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P015

	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P015
	Mur D	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P015
5ème étage > Local 1	Faux-plafonds	Panneaux et plaques 60x60	Résultat d'analyse	P017
5ème étage > Local 1	Plénum isolant	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond	Résultat d'analyse	P018
5ème étage > Local 1	Plénum poutre	Enduit de rebouchage	Résultat d'analyse	P019
5ème étage > Local 2	Mur C	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P020
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P020
	Mur C	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P020
5ème étage > Local 2	Cloison D	Bandes calicot	Résultat d'analyse	P021
	Cloison D	Papier peint	Résultat d'analyse	P020, P021
	Cloison D	Peinture	Résultat d'analyse	P020, P021
	Cloison D	Placoplâtre	Résultat d'analyse	P020, P021
5ème étage > Local 2	Mur A	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P020
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P020
	Mur A	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P020
5ème étage > Local 2	Mur B	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P020
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P020
	Mur B	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P020
5ème étage > Local 2	Plafond menuiserie	Peinture	Résultat d'analyse	P022
	Plafond menuiserie	Plâtre	Résultat d'analyse	P022

5ème étage > Local 2	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P017
5ème étage > Local 2	Plénum isolant	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P018
5ème étage > Local 2	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P010
Rdc Bas / Zone 4 > Local CSE	Plafond	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P210
	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P210
Rdc Bas / Zone 4 > Local CSE	Mur A	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P220
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P220
	Mur A	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P220
Rdc Bas / Zone 4 > Local CSE	Mur B	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P208
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P208
Rdc Bas / Zone 4 > Local CSE	Mur C	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P208
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P208
Rdc Bas / Zone 4 > Local CSE	Mur D	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P220
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P220
	Mur D	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P220
Rdc Bas / Zone 4 > Local CSE	Mur E	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P220
	Mur E	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P220
	Mur E	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P220

Rdc Bas / Zone 4 > Local CSE	Mur F	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P220
	Mur F	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P220
	Mur F	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P220
Rdc Bas / Zone 4 > Local CSE	Plinthe	Colle de plinthe	Résultat d'analyse	P223
Rdc Bas / Zone 5 > Local info DRSM	Sol	Colles et joints de carrelage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P198
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P198
Rdc Bas / Zone 5 > Local info DRSM	Mur A	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 5 > Local info DRSM	Mur D	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 5 > Local info DRSM	Mur C	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 5 > Local info DRSM	Mur B	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 5 > Local info DRSM	Plinthe	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P199
1er étage / Zone 1 > Local syndical 1	Plafond	Panneaux collés, vissés ou cloués	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P046
1er étage / Zone 1 > Local syndical 1	Mur D	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P129
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P129

	Mur D	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P129
1er étage / Zone 1 > Local syndical 1	Mur A	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P131
	Mur A	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P131
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P131
1er étage / Zone 1 > Local syndical 1	Mur B	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P128
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P128
	Mur B	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P128
1er étage / Zone 1 > Local syndical 1	Mur C	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P128
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P128
	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P128
1er étage / Zone 1 > Local syndical 1	Plafond menuiserie	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P132
	Plafond menuiserie	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P132
1er étage / Zone 1 > Local syndical 1	Faux-plafonds	Panneaux et plaques 60x60	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P133
1er étage / Zone 1 > Local syndical 1	Isolant plénum	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P134
1er étage / Zone 1 > Local syndical 1	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P123
1er étage / Zone 1 > Local syndical 2	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P124
1er étage / Zone 1 > Local syndical 2	Plafond	Panneaux collés, vissés ou cloués	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P046
	Mur D	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P129

1er étage / Zone 1 > Local syndical 2	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P129
	Mur D	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P129
1er étage / Zone 1 > Local syndical 2	Mur A	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P131
	Mur A	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P131
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P131
1er étage / Zone 1 > Local syndical 2	Mur B	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P128
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P128
	Mur B	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P128
1er étage / Zone 1 > Local syndical 2	Mur C	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P128
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P128
	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P128
1er étage / Zone 1 > Local syndical 2	Plafond menuiserie	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P132
	Plafond menuiserie	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P132
1er étage / Zone 1 > Local syndical 2	Faux-plafonds	Panneaux et plaques 60x60	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P133
1er étage / Zone 1 > Local syndical 2	Isolant plénum	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P134
1er étage / Zone 1 > Local syndical 2	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P123
1er étage / Zone 2 > MSII - RPCA	Sol	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P250
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P250

1er étage / Zone 2 > MSII - RPCA	Plafond	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P142
	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P142
1er étage / Zone 2 > MSII - RPCA	Mur D	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P130
	Mur D	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P130
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P130
	Mur D	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P130
1er étage / Zone 2 > MSII - RPCA	Mur C	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P128
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P128
	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P128
1er étage / Zone 2 > MSII - RPCA	Mur B	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P130
	Mur B	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P130
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P130
	Mur B	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P130
1er étage / Zone 2 > MSII - RPCA	Mur A	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P130
	Mur A	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P130
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P130
	Mur A	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P130
1er étage / Zone 2 > MSII - RPCA	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P054

1er étage / Zone 2 > MSII - RPCA	Isolant plénum	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P140
1er étage / Zone 2 > MSII - RPCA	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P123
1er étage / Zone 2 > MSII - RPCA	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P139
4ème étage / Zone 3 > Manager Trans.	Plafond	Panneaux collés, vissés ou cloués	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P046
4ème étage / Zone 3 > Manager Trans.	Mur A	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
	Mur A	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
4ème étage / Zone 3 > Manager Trans.	Mur B	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
	Mur B	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
4ème étage / Zone 3 > Manager Trans.	Mur C	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P093
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P093
	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P093
4ème étage / Zone 3 > Manager Trans.	Mur D	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
	Mur D	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
4ème étage / Zone 3 > Manager Trans.	Faux-plafonds	Panneaux et plaques 60x60	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P054
4ème étage / Zone 3 > Manager Trans.	Plafond menuiserie	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P096

	Plafond menuiserie	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P096
4ème étage / Zone 3 > Manager Trans.	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P044
3ème étage / Zone 2 > Moyens Généraux	Sol	Colles non bitumineuses lino	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P070
3ème étage / Zone 2 > Moyens Généraux	Plafond	Panneaux collés, vissés ou cloués	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P046
3ème étage / Zone 2 > Moyens Généraux	Mur J	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P071
	Mur J	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P071
	Mur J	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P071
3ème étage / Zone 2 > Moyens Généraux	Mur K	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P072
	Mur K	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P072
	Mur K	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P072
3ème étage / Zone 2 > Moyens Généraux	Mur L	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P072
	Mur L	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P072
	Mur L	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P072
3ème étage / Zone 2 > Moyens Généraux	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P072
	Mur A	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P072
	Mur A	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P072
3ème étage / Zone 2 > Moyens Généraux	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P072
	Mur B	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P072

	Mur B	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P072
3ème étage / Zone 2 > Moyens Généraux	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P072
	Mur C	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P072
	Mur C	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P072
3ème étage / Zone 2 > Moyens Généraux	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P071
	Mur D	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P071
	Mur D	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P071
3ème étage / Zone 2 > Moyens Généraux	Mur E	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P071
	Mur E	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P071
	Mur E	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P071
3ème étage / Zone 2 > Moyens Généraux	Mur F	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P072
	Mur F	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P072
	Mur F	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P072
3ème étage / Zone 2 > Moyens Généraux	Mur G	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P072
	Mur G	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P072
	Mur G	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P072
3ème étage / Zone 2 > Moyens Généraux	Mur H	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P072
	Mur H	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P072

	Mur H	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P072
3ème étage / Zone 2 > Moyens Généraux	Mur I	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P072
	Mur I	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P072
	Mur I	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P072
3ème étage / Zone 2 > Moyens Généraux	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P045
3ème étage / Zone 2 > Moyens Généraux	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P065
3ème étage / Zone 2 > Moyens Généraux	Sol (dernière couche)	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P058
Sous-sol / Zone 3 > Onduleur	Sol	Peintures de sol	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P226
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P226
Sous-sol / Zone 3 > Onduleur	Plafond	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P235
	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P235
Sous-sol / Zone 3 > Onduleur	Mur A	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P234
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P234
Sous-sol / Zone 3 > Onduleur	Mur D	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P234
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P234
Sous-sol / Zone 3 > Onduleur	Mur C	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P234
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P234
Sous-sol / Zone 3 > Onduleur	Mur B	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P234

	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P234
Sous-sol / Zone 3 > Onduleur	Calorifuge	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P228
	Calorifuge	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non)	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P228
4ème étage / Zone 2 > PAPSI	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P055
	Plafond	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P055
4ème étage / Zone 2 > PAPSI	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P051
	Mur B	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P051
	Mur B	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P051
4ème étage / Zone 2 > PAPSI	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P051
	Mur A	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P051
	Mur A	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P051
4ème étage / Zone 2 > PAPSI	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P051
	Mur D	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P051
	Mur D	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P051
4ème étage / Zone 2 > PAPSI	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P051
	Mur C	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P051
	Mur C	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P051
4ème étage / Zone 2 > PAPSI	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P045

4ème étage / Zone 2 > PAPSI	Isolant cloison	Isolants intérieurs fibreux	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P056
4ème étage / Zone 2 > PAPSI	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P044
1er étage / Zone 1 > PRECI	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P124
1er étage / Zone 1 > PRECI	Plafond	Panneaux collés, vissés ou cloués	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P046
1er étage / Zone 1 > PRECI	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P118
	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P118
	Mur C	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P118
1er étage / Zone 1 > PRECI	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P120
	Mur D	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P120
	Mur D	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P120
1er étage / Zone 1 > PRECI	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P122
	Mur A	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P122
	Mur A	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P122
1er étage / Zone 1 > PRECI	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P120
	Mur B	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P120
	Mur B	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P120
1er étage / Zone 1 > PRECI	Plafond menuiserie	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P119
	Plafond menuiserie	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P119

	Plafond menuiserie	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P119
1er étage / Zone 1 > PRECI	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P123
Rdc Haut / Zone 4 > Plateau ELSM / Bureaux	Murs	Peinture	Résultat d'analyse	P159
	Murs	Plâtre	Résultat d'analyse	P159
	Murs	Toile de verre	Résultat d'analyse	P159
Rdc Haut / Zone 4 > Plateau ELSM / Bureaux	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse	P160
	Plafond	Plâtre	Résultat d'analyse	P160
	Plafond	Toile de verre	Résultat d'analyse	P160
Rdc Haut / Zone 4 > Plateau ELSM / Bureaux	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse	P161
Rdc Haut / Zone 4 > Plateau ELSM / Bureaux	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P045
Rdc Haut / Zone 4 > Plateau ELSM / Dgt	Murs	Peinture	Résultat d'analyse	P163
	Murs	Plâtre	Résultat d'analyse	P163
Rdc Haut / Zone 4 > Plateau ELSM / Dgt	Plafond	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	P164
	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse	P164
Rdc Haut / Zone 4 > Plateau ELSM / Dgt	Cloison	Bois	Résultat d'analyse	P162
	Cloison	Peinture	Résultat d'analyse	P162
Rdc Haut / Zone 4 > Plateau ELSM / Dgt	Porte	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P155
Rdc Haut / Zone 4 > Plateau ELSM / Dgt	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P045
Rdc Haut / Zone 4 > Plateau ELSM / SAS	Murs	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	P165
	Murs	Peinture	Résultat d'analyse	P165
Rdc Haut / Zone 4 > Plateau ELSM / SAS	Plafond	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P164
	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P164

Rdc Bas / Zone 6 > Poubelles 1	Sol	Peintures de sol	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P200
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P200
Rdc Bas / Zone 6 > Poubelles 1	Mur B	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P202
Rdc Bas / Zone 6 > Poubelles 1	Mur A	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P202
Rdc Bas / Zone 6 > Poubelles 1	Mur D	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P202
Rdc Bas / Zone 6 > Poubelles 1	Mur C	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P202
Rdc Bas / Zone 6 > Poubelles 2	Sol	Peintures de sol	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P200
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P200
Rdc Bas / Zone 6 > Poubelles 2	Mur D	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P202
Rdc Bas / Zone 6 > Poubelles 2	Mur A	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P202
Rdc Bas / Zone 6 > Poubelles 2	Mur B	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P202
Rdc Bas / Zone 6 > Poubelles 2	Mur C	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P202
4ème étage / Zone 3 > Prés. du conseil	Plafond	Panneaux collés, vissés ou cloués	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P046
4ème étage / Zone 3 > Prés. du conseil	Mur A	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
	Mur A	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
4ème étage / Zone 3 > Prés. du conseil	Mur B	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094

	Mur B	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
4ème étage / Zone 3 > Prés. du conseil	Mur C	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P093
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P093
	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P093
4ème étage / Zone 3 > Prés. du conseil	Mur D	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
	Mur D	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
4ème étage / Zone 3 > Prés. du conseil	Faux-plafonds	Panneaux et plaques 60x60	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P045
4ème étage / Zone 3 > Prés. du conseil	Plafond menuiserie	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P096
	Plafond menuiserie	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P096
4ème étage / Zone 3 > Prés. du conseil	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P044
4ème étage / Zone 1 > Pôle Appui Médiation	Sol (sous lino)	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P040
	Sol (sous lino)	Moquette	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P040
4ème étage / Zone 1 > Pôle Appui Médiation	Plafond	Panneaux collés, vissés ou cloués	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P046
4ème étage / Zone 1 > Pôle Appui Médiation	Mur B	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P042
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P042
	Mur B	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P042
	Mur A	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P042

4ème étage / Zone 1 > Pôle Appui Médiation	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P042
	Mur A	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P042
4ème étage / Zone 1 > Pôle Appui Médiation	Mur D	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P042
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P042
	Mur D	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P042
4ème étage / Zone 1 > Pôle Appui Médiation	Mur C	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P042
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P042
	Mur C	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P042
4ème étage / Zone 1 > Pôle Appui Médiation	Coffrage sous fenêtre	Bois	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P041
	Coffrage sous fenêtre	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P041
4ème étage / Zone 1 > Pôle Appui Médiation	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P044
4ème étage / Zone 1 > Pôle Appui Médiation	Faux-plafonds	Panneaux et plaques datant de 2006	Document consulté	
4ème étage / Zone 3 > Pôle Appui Médiation	Plafond	Panneaux collés, vissés ou cloués	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P046
4ème étage / Zone 3 > Pôle Appui Médiation	Mur C	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P092
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P092
	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P092
4ème étage / Zone 3 > Pôle Appui Médiation	Mur D	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094

	Mur D	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
4ème étage / Zone 3 > Pôle Appui Médiation	Mur A	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P093
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P093
	Mur A	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P093
4ème étage / Zone 3 > Pôle Appui Médiation	Mur B	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
	Mur B	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
4ème étage / Zone 3 > Pôle Appui Médiation	Plafond menuiserie	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P096
	Plafond menuiserie	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P096
4ème étage / Zone 3 > Pôle Appui Médiation	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P044
4ème étage / Zone 3 > Pôle Appui Médiation	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P054
1er étage / Zone 1 > Pôle France et SIE 1	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse	P124, P125, P126, P127
1er étage / Zone 1 > Pôle France et SIE 1	Plafond	Panneaux collés, vissés ou cloués	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P046
1er étage / Zone 1 > Pôle France et SIE 1	Mur D	Bandes calicot	Résultat d'analyse	P130
	Mur D	Papier peint	Résultat d'analyse	P129, P130
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse	P129, P130
	Mur D	Placoplâtre	Résultat d'analyse	P129, P130
1er étage / Zone 1 > Pôle France et SIE 1	Mur A	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	P131
	Mur A	Papier peint	Résultat d'analyse	P131
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse	P131

1er étage / Zone 1 > Pôle France et SIE 1	Mur B	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P128
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P128
	Mur B	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P128
1er étage / Zone 1 > Pôle France et SIE 1	Mur C	Papier peint	Résultat d'analyse	P128
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse	P128
	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse	P128
1er étage / Zone 1 > Pôle France et SIE 1	Plafond menuiserie	Peinture	Résultat d'analyse	P132
	Plafond menuiserie	Plâtre	Résultat d'analyse	P132
1er étage / Zone 1 > Pôle France et SIE 1	Faux-plafonds	Panneaux et plaques 60x60	Résultat d'analyse	P133
1er étage / Zone 1 > Pôle France et SIE 1	Isolant plénum	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond	Résultat d'analyse	P134
1er étage / Zone 1 > Pôle France et SIE 1	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P123
1er étage / Zone 2 > Pôle France et SIE 2	Sol	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse	P250
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse	P250
1er étage / Zone 2 > Pôle France et SIE 2	Plafond	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P142
	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P142
1er étage / Zone 2 > Pôle France et SIE 2	Mur D	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P128
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P128
	Mur D	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P128
1er étage / Zone 2 > Pôle France et SIE 2	Mur C	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P128
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P128

	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P128
1er étage / Zone 2 > Pôle France et SIE 2	Mur B	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P130
	Mur B	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P130
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P130
	Mur B	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P130
1er étage / Zone 2 > Pôle France et SIE 2	Mur A	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P130
	Mur A	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P130
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P130
	Mur A	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P130
1er étage / Zone 2 > Pôle France et SIE 2	Faux-plafonds	Panneaux et plaques 60x60 effet gratté	Résultat d'analyse	P139
1er étage / Zone 2 > Pôle France et SIE 2	Isolant plénum	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond	Résultat d'analyse	P140
1er étage / Zone 2 > Pôle France et SIE 2	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P123
3ème étage / Zone 1 > RPS	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P058
3ème étage / Zone 1 > RPS	Plafond	Panneaux collés, vissés ou cloués	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P046
3ème étage / Zone 1 > RPS	Mur C	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P061
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P061
	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P061
3ème étage / Zone 1 > RPS	Mur D	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P061
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P061

	Mur D	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P061
3ème étage / Zone 1 > RPS	Mur E	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P063
	Mur E	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P063
	Mur E	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P063
	Mur E	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P063
3ème étage / Zone 1 > RPS	Mur F	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P063
	Mur F	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P063
	Mur F	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P063
	Mur F	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P063
3ème étage / Zone 1 > RPS	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P069
	Mur A	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P069
3ème étage / Zone 1 > RPS	Mur B	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P063
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P063
	Mur B	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P063
	Mur B	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P063
3ème étage / Zone 1 > RPS	Plafond menuiserie	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P064
	Plafond menuiserie	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P064
3ème étage / Zone 1 > RPS	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P065

3ème étage / Zone 1 > RPS	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P045
4ème étage / Zone 1 > Recrutement	Plafond	Panneaux collés, vissés ou cloués	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P046
4ème étage / Zone 1 > Recrutement	Mur B	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P042
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P042
	Mur B	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P042
4ème étage / Zone 1 > Recrutement	Mur A	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P042
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P042
	Mur A	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P042
4ème étage / Zone 1 > Recrutement	Mur D	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P042
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P042
	Mur D	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P042
4ème étage / Zone 1 > Recrutement	Mur C	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P042
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P042
	Mur C	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P042
4ème étage / Zone 1 > Recrutement	Coffrage sous fenêtre	Bois	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P041
	Coffrage sous fenêtre	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P041
4ème étage / Zone 1 > Recrutement	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P044
4ème étage / Zone 1 > Recrutement	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P045

Rdc Bas / Zone 2 > Repos	Plafond	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P197
	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P197
Rdc Bas / Zone 2 > Repos	Mur E	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P185
	Mur E	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P185
	Mur E	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P185
	Mur E	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P185
Rdc Bas / Zone 2 > Repos	Mur D	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P185
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P185
	Mur D	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P185
	Mur D	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P185
Rdc Bas / Zone 2 > Repos	Mur C	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 2 > Repos	Mur B	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 2 > Repos	Mur A	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 2 > Repos	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse	P217
3ème étage / Zone 3 > Resp CRA	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P058

3ème étage / Zone 3 > Resp CRA	Plafond	Panneaux collés, vissés ou cloués	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P046
3ème étage / Zone 3 > Resp CRA	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P075
	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P075
	Mur C	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P075
3ème étage / Zone 3 > Resp CRA	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P075
	Mur D	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P075
	Mur D	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P075
3ème étage / Zone 3 > Resp CRA	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P076
	Mur A	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P076
	Mur A	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P076
3ème étage / Zone 3 > Resp CRA	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P077
	Mur B	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P077
	Mur B	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P077
3ème étage / Zone 3 > Resp CRA	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P045
3ème étage / Zone 3 > Resp CRA	Plafond menuiserie	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P080
	Plafond menuiserie	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P080
3ème étage / Zone 3 > Resp CRA	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P065
3ème étage / Zone 2 > Resp Contentieux	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P058

3ème étage / Zone 2 > Resp Contentieux	Plafond	Panneaux collés, vissés ou cloués	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P046
3ème étage / Zone 2 > Resp Contentieux	Mur D	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P063
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P063
	Mur D	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P063
	Mur D	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P063
3ème étage / Zone 2 > Resp Contentieux	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P069
	Mur A	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P069
3ème étage / Zone 2 > Resp Contentieux	Mur B	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P063
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P063
	Mur B	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P063
	Mur B	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P063
3ème étage / Zone 2 > Resp Contentieux	Mur C	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P061
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P061
	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P061
3ème étage / Zone 2 > Resp Contentieux	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P045
3ème étage / Zone 2 > Resp Contentieux	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P065
4ème étage / Zone 2 > Resp DCGDR	Sol	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse	P050
4ème étage / Zone 2 > Resp DCGDR	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse	P055
	Plafond	Plâtre	Résultat d'analyse	P055

4ème étage / Zone 2 > Resp DCGDR	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse	P053
	Mur B	Plâtre	Résultat d'analyse	P053
	Mur B	Toile de verre	Résultat d'analyse	P053
4ème étage / Zone 2 > Resp DCGDR	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P053
	Mur A	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P053
	Mur A	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P053
4ème étage / Zone 2 > Resp DCGDR	Mur D	Bandes calicot	Résultat d'analyse	P052
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse	P051, P052
	Mur D	Placoplâtre	Résultat d'analyse	P051, P052
	Mur D	Toile de verre	Résultat d'analyse	P051, P052
4ème étage / Zone 2 > Resp DCGDR	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P051
	Mur C	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P051
	Mur C	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P051
4ème étage / Zone 2 > Resp DCGDR	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse	P054
4ème étage / Zone 2 > Resp DCGDR	Isolant cloison	Isolants intérieurs fibreux	Résultat d'analyse	P056
4ème étage / Zone 2 > Resp DCGDR	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P044
3ème étage / Zone 2 > Resp Fraudes	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P058
3ème étage / Zone 2 > Resp Fraudes	Plafond	Panneaux collés, vissés ou cloués	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P046
3ème étage / Zone 2 > Resp Fraudes	Mur D	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P063
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P063

	Mur D	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P063
	Mur D	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P063
3ème étage / Zone 2 > Resp Fraudes	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse	P069
	Mur A	Plâtre	Résultat d'analyse	P069
3ème étage / Zone 2 > Resp Fraudes	Mur B	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P063
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P063
	Mur B	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P063
	Mur B	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P063
3ème étage / Zone 2 > Resp Fraudes	Mur C	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P061
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P061
	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P061
3ème étage / Zone 2 > Resp Fraudes	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P045
3ème étage / Zone 2 > Resp Fraudes	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P065
4ème étage / Zone 2 > Resp. Comm	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P055
	Plafond	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P055
4ème étage / Zone 2 > Resp. Comm	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P051
	Mur B	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P051
	Mur B	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P051
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P051

4ème étage / Zone 2 > Resp. Comm	Mur A	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P051
	Mur A	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P051
4ème étage / Zone 2 > Resp. Comm	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P051
	Mur D	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P051
	Mur D	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P051
4ème étage / Zone 2 > Resp. Comm	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P053
	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P053
	Mur C	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P053
4ème étage / Zone 2 > Resp. Comm	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P054
4ème étage / Zone 2 > Resp. Comm	Isolant cloison	Isolants intérieurs fibreux	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P056
4ème étage / Zone 2 > Resp. Comm	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P044
3ème étage / Zone 1 > Resp. DNS	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P058
3ème étage / Zone 1 > Resp. DNS	Plafond	Panneaux collés, vissés ou cloués	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P046
3ème étage / Zone 1 > Resp. DNS	Mur C	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P061
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P061
	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P061
3ème étage / Zone 1 > Resp. DNS	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P062
	Mur D	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P062

	Mur D	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P062
3ème étage / Zone 1 > Resp. DNS	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P069
	Mur A	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P069
3ème étage / Zone 1 > Resp. DNS	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P062
	Mur B	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P062
	Mur B	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P062
3ème étage / Zone 1 > Resp. DNS	Plafond menuiserie	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P064
	Plafond menuiserie	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P064
3ème étage / Zone 1 > Resp. DNS	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P065
3ème étage / Zone 1 > Resp. DNS	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P045
4ème étage / Zone 2 > Resp. Dept Prestations	Plafond	Panneaux collés, vissés ou cloués	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P046
4ème étage / Zone 2 > Resp. Dept Prestations	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P051
	Mur B	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P051
	Mur B	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P051
4ème étage / Zone 2 > Resp. Dept Prestations	Mur A	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P047
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P047
	Mur A	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P047
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P051

4ème étage / Zone 2 > Resp. Dept Prestations	Mur D	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P051
	Mur D	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P051
4ème étage / Zone 2 > Resp. Dept Prestations	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P051
	Mur C	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P051
	Mur C	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P051
4ème étage / Zone 2 > Resp. Dept Prestations	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P045
4ème étage / Zone 2 > Resp. Dept Prestations	Isolant cloison	Isolants intérieurs fibreux	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P056
4ème étage / Zone 2 > Resp. Dept Prestations	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P044
4ème étage / Zone 1 > Resp. GAP	Sol (sous lino)	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse	P040
	Sol (sous lino)	Moquette	Résultat d'analyse	P040
4ème étage / Zone 1 > Resp. GAP	Plafond	Panneaux collés, vissés ou cloués	Résultat d'analyse	P046
4ème étage / Zone 1 > Resp. GAP	Mur B	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P042
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P042
	Mur B	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P042
4ème étage / Zone 1 > Resp. GAP	Mur A	Bandes calicot	Résultat d'analyse	P043
	Mur A	Papier peint	Résultat d'analyse	P042, P043
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse	P042, P043
	Mur A	Placoplâtre	Résultat d'analyse	P042, P043
4ème étage / Zone 1 > Resp. GAP	Mur D	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P042
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P042

	Mur D	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P042
4ème étage / Zone 1 > Resp. GAP	Mur C	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P042
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P042
	Mur C	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P042
4ème étage / Zone 1 > Resp. GAP	Coffrage sous fenêtre	Bois	Résultat d'analyse	P041
	Coffrage sous fenêtre	Peinture	Résultat d'analyse	P041
4ème étage / Zone 1 > Resp. GAP	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse	P044
4ème étage / Zone 1 > Resp. GAP	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse	P045
4ème étage / Zone 1 > Resp. Gest emploi 1	Sol (sous lino)	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P040
	Sol (sous lino)	Moquette	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P040
4ème étage / Zone 1 > Resp. Gest emploi 1	Plafond	Panneaux collés, vissés ou cloués	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P046
4ème étage / Zone 1 > Resp. Gest emploi 1	Mur B	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P042
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P042
	Mur B	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P042
4ème étage / Zone 1 > Resp. Gest emploi 1	Mur A	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P042
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P042
	Mur A	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P042
4ème étage / Zone 1 > Resp. Gest emploi 1	Mur D	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P042
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P042

	Mur D	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P042
4ème étage / Zone 1 > Resp. Gest emploi 1	Mur C	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P042
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P042
	Mur C	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P042
4ème étage / Zone 1 > Resp. Gest emploi 1	Coffrage sous fenêtre	Bois	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P041
	Coffrage sous fenêtre	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P041
4ème étage / Zone 1 > Resp. Gest emploi 1	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P044
4ème étage / Zone 1 > Resp. Gest emploi 1	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P045
3ème étage / Zone 1 > Resp. Gestion risque	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P058
3ème étage / Zone 1 > Resp. Gestion risque	Plafond	Panneaux collés, vissés ou cloués	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P046
3ème étage / Zone 1 > Resp. Gestion risque	Mur C	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P061
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P061
	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P061
3ème étage / Zone 1 > Resp. Gestion risque	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P062
	Mur D	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P062
	Mur D	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P062
3ème étage / Zone 1 > Resp. Gestion risque	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P069
	Mur A	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P069

3ème étage / Zone 1 > Resp. Gestion risque	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P062
	Mur B	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P062
	Mur B	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P062
3ème étage / Zone 1 > Resp. Gestion risque	Plafond menuiserie	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P064
	Plafond menuiserie	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P064
3ème étage / Zone 1 > Resp. Gestion risque	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P065
3ème étage / Zone 1 > Resp. Gestion risque	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P045
4ème étage / Zone 3 > Resp. Marketing	Plafond	Panneaux collés, vissés ou cloués	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P046
4ème étage / Zone 3 > Resp. Marketing	Mur A	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
	Mur A	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
4ème étage / Zone 3 > Resp. Marketing	Mur B	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
	Mur B	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
4ème étage / Zone 3 > Resp. Marketing	Mur C	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P093
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P093
	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P093
	Mur D	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094

4ème étage / Zone 3 > Resp. Marketing	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
	Mur D	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
4ème étage / Zone 3 > Resp. Marketing	Faux-plafonds	Panneaux et plaques 60x60	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P079
4ème étage / Zone 3 > Resp. Marketing	Plafond menuiserie	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P096
	Plafond menuiserie	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P096
4ème étage / Zone 3 > Resp. Marketing	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P044
4ème étage / Zone 2 > Resp. STATS	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P055
	Plafond	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P055
4ème étage / Zone 2 > Resp. STATS	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P051
	Mur B	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P051
	Mur B	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P051
4ème étage / Zone 2 > Resp. STATS	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P051
	Mur A	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P051
	Mur A	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P051
4ème étage / Zone 2 > Resp. STATS	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P051
	Mur D	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P051
	Mur D	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P051
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P051

4ème étage / Zone 2 > Resp. STATS	Mur C	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P051
	Mur C	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P051
4ème étage / Zone 2 > Resp. STATS	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P054
4ème étage / Zone 2 > Resp. STATS	Isolant cloison	Isolants intérieurs fibreux	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P056
4ème étage / Zone 2 > Resp. STATS	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P044
3ème étage / Zone 3 > Resp. Sce Compta	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P058
3ème étage / Zone 3 > Resp. Sce Compta	Plafond	Panneaux collés, vissés ou cloués	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P046
3ème étage / Zone 3 > Resp. Sce Compta	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P075
	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P075
	Mur C	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P075
3ème étage / Zone 3 > Resp. Sce Compta	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P075
	Mur D	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P075
	Mur D	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P075
3ème étage / Zone 3 > Resp. Sce Compta	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P076
	Mur A	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P076
	Mur A	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P076
3ème étage / Zone 3 > Resp. Sce Compta	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P077
	Mur B	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P077

	Mur B	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P077
3ème étage / Zone 3 > Resp. Sce Compta	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P045
3ème étage / Zone 3 > Resp. Sce Compta	Plafond menuiserie	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P080
	Plafond menuiserie	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P080
3ème étage / Zone 3 > Resp. Sce Compta	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P065
3ème étage / Zone 3 > Resp. sce Contrôle	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P058
3ème étage / Zone 3 > Resp. sce Contrôle	Plafond	Panneaux collés, vissés ou cloués	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P046
3ème étage / Zone 3 > Resp. sce Contrôle	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P075
	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P075
	Mur C	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P075
3ème étage / Zone 3 > Resp. sce Contrôle	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P077
	Mur D	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P077
	Mur D	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P077
3ème étage / Zone 3 > Resp. sce Contrôle	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P076
	Mur A	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P076
	Mur A	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P076
3ème étage / Zone 3 > Resp. sce Contrôle	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P075
	Mur B	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P075

	Mur B	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P075
3ème étage / Zone 3 > Resp. sce Contrôle	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P045
3ème étage / Zone 3 > Resp. sce Contrôle	Plafond menuiserie	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P080
	Plafond menuiserie	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P080
3ème étage / Zone 3 > Resp. sce Contrôle	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P065
Rdc Bas / Zone 2 > SAS	Plafond	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P197
	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P197
Rdc Bas / Zone 2 > SAS	Mur D	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 2 > SAS	Mur A	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 2 > SAS	Mur B	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 2 > SAS	Mur C	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
1er étage / Zone 2 > SIR	Plafond	Panneaux collés, vissés ou cloués	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P046
1er étage / Zone 2 > SIR	Mur D	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P130
	Mur D	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P130

	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P130
	Mur D	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P130
1er étage / Zone 2 > SIR	Mur C	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P128
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P128
	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P128
1er étage / Zone 2 > SIR	Mur B	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P128
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P128
	Mur B	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P128
1er étage / Zone 2 > SIR	Mur A	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P130
	Mur A	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P130
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P130
	Mur A	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P130
1er étage / Zone 2 > SIR	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P045
1er étage / Zone 2 > SIR	Isolant plénum	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P140
1er étage / Zone 2 > SIR	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P123
3ème étage / Zone 3 > SRC 1	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P058
3ème étage / Zone 3 > SRC 1	Plafond	Panneaux collés, vissés ou cloués	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P046
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P075

3ème étage / Zone 3 > SRC 1	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P075
	Mur C	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P075
3ème étage / Zone 3 > SRC 1	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P077
	Mur D	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P077
	Mur D	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P077
3ème étage / Zone 3 > SRC 1	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P076
	Mur A	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P076
	Mur A	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P076
3ème étage / Zone 3 > SRC 1	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P077
	Mur B	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P077
	Mur B	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P077
3ème étage / Zone 3 > SRC 1	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P045
3ème étage / Zone 3 > SRC 1	Plafond menuiserie	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P080
	Plafond menuiserie	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P080
3ème étage / Zone 3 > SRC 1	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P065
4ème étage / Zone 2 > STATS	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P055
	Plafond	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P055
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P051

4ème étage / Zone 2 > STATS	Mur B	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P051
	Mur B	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P051
4ème étage / Zone 2 > STATS	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P051
	Mur A	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P051
	Mur A	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P051
4ème étage / Zone 2 > STATS	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P051
	Mur D	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P051
	Mur D	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P051
4ème étage / Zone 2 > STATS	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P051
	Mur C	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P051
	Mur C	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P051
4ème étage / Zone 2 > STATS	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P054
4ème étage / Zone 2 > STATS	Isolant cloison	Isolants intérieurs fibreux	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P056
4ème étage / Zone 2 > STATS	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P044
5ème étage > Salle La Source	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P023
	Mur D	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P023
	Mur D	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P023
5ème étage > Salle La Source	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse	P025
	Mur A	Plâtre	Résultat d'analyse	P025

	Mur A	Toile de verre	Résultat d'analyse	P025
5ème étage > Salle La Source	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P025
	Mur B	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P025
	Mur B	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P025
5ème étage > Salle La Source	Cloison C	Bandes calicot	Résultat d'analyse	P024
	Cloison C	Peinture	Résultat d'analyse	P023, P024
	Cloison C	Placoplâtre	Résultat d'analyse	P023, P024
	Cloison C	Toile de verre	Résultat d'analyse	P023, P024
5ème étage > Salle La Source	Murs Plénum	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse	P026
5ème étage > Salle La Source	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse	P027
5ème étage > Salle La Source	Plafond bois	Bois	Résultat d'analyse	P028
	Plafond bois	Peinture	Résultat d'analyse	P028
5ème étage > Salle La Source	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P010
5ème étage > Salle La Source	Plénum isolant	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P018
3ème étage / Zone 3 > Salle Parc Floral	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P058
3ème étage / Zone 3 > Salle Parc Floral	Plafond	Panneaux collés, vissés ou cloués	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P046
3ème étage / Zone 3 > Salle Parc Floral	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P075
	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P075
	Mur C	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P075
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P077

3ème étage / Zone 3 > Salle Parc Floral	Mur D	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P077
	Mur D	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P077
3ème étage / Zone 3 > Salle Parc Floral	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P076
	Mur A	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P076
	Mur A	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P076
3ème étage / Zone 3 > Salle Parc Floral	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P075
	Mur B	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P075
	Mur B	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P075
3ème étage / Zone 3 > Salle Parc Floral	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P045
3ème étage / Zone 3 > Salle Parc Floral	Plafond menuiserie	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P080
	Plafond menuiserie	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P080
3ème étage / Zone 3 > Salle Parc Floral	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P065
4ème étage / Zone 1 > Salle Réunion	Sol	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P040
	Sol	Moquette	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P040
4ème étage / Zone 1 > Salle Réunion	Plafond	Panneaux collés, vissés ou cloués	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P046
4ème étage / Zone 1 > Salle Réunion	Mur B	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P047
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P047
	Mur B	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P047

4ème étage / Zone 1 > Salle Réunion	Mur C	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P047
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P047
	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P047
4ème étage / Zone 1 > Salle Réunion	Mur D	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P047
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P047
	Mur D	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P047
4ème étage / Zone 1 > Salle Réunion	Mur A	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P047
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P047
	Mur A	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P047
Rdc Bas / Zone 3 > Salle de Réunion St Paul	Sol	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse	P245
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse	P245
Rdc Bas / Zone 3 > Salle de Réunion St Paul	Mur C	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P185
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P185
	Mur C	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P185
	Mur C	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P185
Rdc Bas / Zone 3 > Salle de Réunion St Paul	Mur D	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P185
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P185
	Mur D	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P185
	Mur D	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P185

Rdc Bas / Zone 3 > Salle de Réunion St Paul	Mur A	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P185
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P185
	Mur A	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P185
	Mur A	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P185
Rdc Bas / Zone 3 > Salle de Réunion St Paul	Mur B	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P185
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P185
	Mur B	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P185
	Mur B	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P185
Rdc Bas / Zone 3 > Salle de Réunion St Paul	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse	P218
Rdc Bas / Zone 3 > Salle de Réunion St Paul	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P217
Rdc Bas / Zone 4 > Salle de formation recouvrance	Plafond menuiserie	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	P225
	Plafond menuiserie	Peinture	Résultat d'analyse	P225
	Plafond menuiserie	Toile de verre	Résultat d'analyse	P225
Rdc Bas / Zone 4 > Salle de formation recouvrance	Mur D	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P224
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P224
	Mur D	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P224
Rdc Bas / Zone 4 > Salle de formation recouvrance	Mur C	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	P224
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse	P224
	Mur C	Toile de verre	Résultat d'analyse	P224
	Mur B	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P224

Rdc Bas / Zone 4 > Salle de formation recouvrance	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P224
	Mur B	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P224
Rdc Bas / Zone 4 > Salle de formation recouvrance	Mur A	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P224
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P224
	Mur A	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P224
Rdc Bas / Zone 4 > Salle de formation recouvrance	Plinthe	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P207
Rdc Bas / Zone 4 > Salle de formation recouvrance	Plafond	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P197
	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P197
2ème étage / Zone 3 > Salle de réunion	Plafond	Panneaux collés, vissés ou cloués	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P046
2ème étage / Zone 3 > Salle de réunion	Mur C	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	P114
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse	P114
	Mur C	Toile de verre	Résultat d'analyse	P114
2ème étage / Zone 3 > Salle de réunion	Mur B	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P114
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P114
	Mur B	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P114
2ème étage / Zone 3 > Salle de réunion	Mur A	Bandes calicot	Résultat d'analyse	P117
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse	P116, P117
	Mur A	Placoplâtre	Résultat d'analyse	P116, P117
	Mur A	Toile de verre	Résultat d'analyse	P116, P117
	Mur D	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P114

2ème étage / Zone 3 > Salle de réunion	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P114
	Mur D	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P114
2ème étage / Zone 3 > Salle de réunion	Plafond menuiserie	Peinture	Résultat d'analyse	P115
	Plafond menuiserie	Plâtre	Résultat d'analyse	P115
	Plafond menuiserie	Toile de verre	Résultat d'analyse	P115
2ème étage / Zone 3 > Salle de réunion	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P045
2ème étage / Zone 3 > Salle de réunion	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P109
4ème étage / Zone 3 > Salle de réunion 1	Plafond	Panneaux collés, vissés ou cloués	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P046
4ème étage / Zone 3 > Salle de réunion 1	Mur C	Papier peint	Résultat d'analyse	P092
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse	P092
	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse	P092
4ème étage / Zone 3 > Salle de réunion 1	Mur D	Bandes calicot	Résultat d'analyse	P095
	Mur D	Papier peint	Résultat d'analyse	P094, P095
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse	P094, P095
	Mur D	Placoplâtre	Résultat d'analyse	P094, P095
4ème étage / Zone 3 > Salle de réunion 1	Mur A	Papier peint	Résultat d'analyse	P093
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse	P093
	Mur A	Plâtre	Résultat d'analyse	P093
4ème étage / Zone 3 > Salle de réunion 1	Mur B	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P093
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P093
	Mur B	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P093
4ème étage / Zone 3 > Salle de réunion	Plafond menuiserie	Peinture	Résultat d'analyse	P096

1	Plafond menuiserie	Plâtre	Résultat d'analyse	P096
4ème étage / Zone 3 > Salle de réunion 1	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P044
4ème étage / Zone 3 > Salle de réunion 1	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P054
Rdc Bas / Zone 5 > Salle de réunion Cotignac / Nouvelle Orléans	Plafond	Flocages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P188
Rdc Bas / Zone 5 > Salle de réunion Cotignac / Nouvelle Orléans	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P184
	Mur A	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P184
	Mur A	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P184
Rdc Bas / Zone 5 > Salle de réunion Cotignac / Nouvelle Orléans	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P184
	Mur B	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P184
	Mur B	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P184
Rdc Bas / Zone 5 > Salle de réunion Cotignac / Nouvelle Orléans	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P184
	Mur C	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P184
	Mur C	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P184
Rdc Bas / Zone 5 > Salle de réunion Cotignac / Nouvelle Orléans	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P184
	Mur D	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P184
	Mur D	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P184
Rdc Bas / Zone 5 > Salle de réunion Cotignac / Nouvelle Orléans	Faux-plafonds	Panneaux et plaques 60x60	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P186
Rdc Bas / Zone 5 > Salle de réunion Cotignac / Nouvelle Orléans	Isolant cloisons	Isolants intérieurs fibreux	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P187

Rdc Bas / Zone 3 > Salle de réunion Martroi	Sol	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P245
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P245
Rdc Bas / Zone 3 > Salle de réunion Martroi	Mur B	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P185
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P185
	Mur B	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P185
	Mur B	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P185
Rdc Bas / Zone 3 > Salle de réunion Martroi	Mur C	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P185
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P185
	Mur C	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P185
	Mur C	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P185
Rdc Bas / Zone 3 > Salle de réunion Martroi	Mur D	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P185
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P185
	Mur D	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P185
	Mur D	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P185
Rdc Bas / Zone 3 > Salle de réunion Martroi	Mur A	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P185
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P185
	Mur A	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P185
	Mur A	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P185

Rdc Bas / Zone 3 > Salle de réunion Martroi	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P218
5ème étage > Salle du conseil	Sol (moquette)	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse	P001
	Sol (moquette)	Moquette	Résultat d'analyse	P001
	Sol (moquette)	Ragréages	Résultat d'analyse	P001
5ème étage > Salle du conseil	Cloison C	Papier peint	Résultat d'analyse	P006
	Cloison C	Peinture	Résultat d'analyse	P006
5ème étage > Salle du conseil	Cloison D	Papier peint	Résultat d'analyse	P005
	Cloison D	Peinture	Résultat d'analyse	P005
5ème étage > Salle du conseil	Cloison A	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P006
	Cloison A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P006
5ème étage > Salle du conseil	Cloison B	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P006
	Cloison B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P006
5ème étage > Salle du conseil	Sol (Dalle de sol)	Ragréages	Résultat d'analyse	P003, P004
5ème étage > Salle du conseil	Coffrage bois	Bois	Résultat d'analyse	P007, P008
	Coffrage bois	Papier peint	Résultat d'analyse	P007, P008
5ème étage > Salle du conseil	Isolant porte	Isolant	Résultat d'analyse	P009
5ème étage > Salle du conseil	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse	P010
5ème étage > Salle du conseil	Faux-plafonds	Panneaux et plaques 60x60	Résultat d'analyse	P011
5ème étage > Salle du conseil	Porte	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse	P012
5ème étage > Salle du conseil	Plénum isolant	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P018
5ème étage > Salle du conseil	Plénum poutre	Enduit de rebouchage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P019
	Sol	Peintures de sol	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P200

Rdc Bas / Zone 6 > Sas P	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P200
Rdc Bas / Zone 6 > Sas P	Plafond	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P197
	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P197
Rdc Bas / Zone 6 > Sas P	Mur C	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 6 > Sas P	Mur D	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 6 > Sas P	Mur A	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 6 > Sas P	Mur B	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
4ème étage / Zone 1 > Sce GAP	Plafond	Panneaux collés, vissés ou cloués	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P046
4ème étage / Zone 1 > Sce GAP	Mur D	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
	Mur D	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
	Mur D	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
4ème étage / Zone 1 > Sce GAP	Mur A	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
	Mur A	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
4ème étage / Zone 1 > Sce GAP				

	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
	Mur A	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
4ème étage / Zone 1 > Sce GAP	Mur B	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
	Mur B	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
	Mur B	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P043
4ème étage / Zone 1 > Sce GAP	Mur C	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P047
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P047
	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P047
4ème étage / Zone 1 > Sce GAP	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P044
4ème étage / Zone 1 > Sce GAP	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P045
4ème étage / Zone 3 > Secr. de Direction	Plafond	Panneaux collés, vissés ou cloués	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P046
4ème étage / Zone 3 > Secr. de Direction	Mur A	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
	Mur A	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
4ème étage / Zone 3 > Secr. de Direction	Mur B	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
	Mur B	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094

4ème étage / Zone 3 > Secr. de Direction	Mur C	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P093
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P093
	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P093
4ème étage / Zone 3 > Secr. de Direction	Mur D	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
	Mur D	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
4ème étage / Zone 3 > Secr. de Direction	Faux-plafonds	Panneaux et plaques 60x60	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P054
4ème étage / Zone 3 > Secr. de Direction	Plafond menuiserie	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P096
	Plafond menuiserie	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P096
4ème étage / Zone 3 > Secr. de Direction	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P044
2ème étage / Zone 3 > Service IJ / Service Risques Professionnels	Plafond	Panneaux collés, vissés ou cloués	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P046
2ème étage / Zone 3 > Service IJ / Service Risques Professionnels	Mur C	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P114
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P114
	Mur C	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P114
2ème étage / Zone 3 > Service IJ / Service Risques Professionnels	Mur B	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P114
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P114
	Mur B	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P114
	Mur A	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P114

2ème étage / Zone 3 > Service IJ / Service Risques Professionnels	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P114
	Mur A	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P114
2ème étage / Zone 3 > Service IJ / Service Risques Professionnels	Mur D	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P114
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P114
	Mur D	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P114
2ème étage / Zone 3 > Service IJ / Service Risques Professionnels	Plafond menuiserie	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P115
	Plafond menuiserie	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P115
	Plafond menuiserie	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P115
2ème étage / Zone 3 > Service IJ / Service Risques Professionnels	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P045
2ème étage / Zone 3 > Service IJ / Service Risques Professionnels	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P109
4ème étage / Zone 3 > Sous Directrice 1	Plafond	Panneaux collés, vissés ou cloués	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P046
4ème étage / Zone 3 > Sous Directrice 1	Mur A	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
	Mur A	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
4ème étage / Zone 3 > Sous Directrice 1	Mur B	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
	Mur B	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
	Mur C	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P093

4ème étage / Zone 3 > Sous Directrice 1	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P093
	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P093
4ème étage / Zone 3 > Sous Directrice 1	Mur D	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P093
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P093
	Mur D	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P093
4ème étage / Zone 3 > Sous Directrice 1	Faux-plafonds	Panneaux et plaques 60x60	Résultat d'analyse	P097
4ème étage / Zone 3 > Sous Directrice 1	Plafond menuiserie	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P096
	Plafond menuiserie	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P096
4ème étage / Zone 3 > Sous Directrice 1	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P044
4ème étage / Zone 3 > Sous-directrice	Plafond	Panneaux collés, vissés ou cloués	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P046
4ème étage / Zone 3 > Sous-directrice	Mur C	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P092
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P092
	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P092
4ème étage / Zone 3 > Sous-directrice	Mur D	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
	Mur D	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
4ème étage / Zone 3 > Sous-directrice	Mur A	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P093
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P093

	Mur A	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P093
4ème étage / Zone 3 > Sous-directrice	Mur B	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
	Mur B	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P094
4ème étage / Zone 3 > Sous-directrice	Plafond menuiserie	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P096
	Plafond menuiserie	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P096
4ème étage / Zone 3 > Sous-directrice	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P044
4ème étage / Zone 3 > Sous-directrice	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P054
4ème étage / Zone 3 > Stock.	Sol	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P087
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P087
4ème étage / Zone 3 > Stock.	Plafond	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P090
	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P090
4ème étage / Zone 3 > Stock.	Mur D	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P089
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P089
4ème étage / Zone 3 > Stock.	Mur A	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P089
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P089
4ème étage / Zone 3 > Stock.	Mur B	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P089
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P089

4ème étage / Zone 3 > Stock.	Mur C	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P089
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P089
5ème étage > Stockage	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P023
	Mur D	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P023
	Mur D	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P023
5ème étage > Stockage	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P023
	Mur A	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P023
	Mur A	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P023
5ème étage > Stockage	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P023
	Mur B	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P023
	Mur B	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P023
5ème étage > Stockage	Cloison C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P023
	Cloison C	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P023
	Cloison C	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P023
5ème étage > Stockage	Murs Plénum	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P026
5ème étage > Stockage	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P027
5ème étage > Stockage	Plafond bois	Bois	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P028
	Plafond bois	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P028

5ème étage > Stockage	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P010
5ème étage > Stockage	Plénum isolant	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P018
Sous-sol / Zone 1 > Stockage	Calorifuge	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P230
	Calorifuge	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non)	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P230
Rdc Bas / Zone 2 > Stockage Atelier 1	Sol	Peintures de sol	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P200
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P200
Rdc Bas / Zone 2 > Stockage Atelier 1	Plafond	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P197
	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P197
Rdc Bas / Zone 2 > Stockage Atelier 1	Mur B	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 2 > Stockage Atelier 1	Mur C	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 2 > Stockage Atelier 1	Mur D	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 2 > Stockage Atelier 1	Mur A	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 1 > Stockage CSE	Sol	Peintures de sol	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P200
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P200

Rdc Bas / Zone 1 > Stockage CSE	Mur B	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P202
Rdc Bas / Zone 1 > Stockage CSE	Mur C	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	P202
Rdc Bas / Zone 1 > Stockage CSE	Mur D	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P202
Rdc Bas / Zone 1 > Stockage CSE	Mur A	Enduit de rebouchage	Résultat d'analyse	P201
Rdc Bas / Zone 6 > Stockage Imprimerie	Sol	Peintures de sol	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P195
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P195
Rdc Bas / Zone 6 > Stockage Imprimerie	Mur A	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P202
Rdc Bas / Zone 6 > Stockage Imprimerie	Mur D	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P202
Rdc Bas / Zone 6 > Stockage Imprimerie	Mur C	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P202
Rdc Bas / Zone 6 > Stockage Imprimerie	Mur B	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P202
Rdc Bas / Zone 3 > Stockage Imprimerie 1	Sol	Colles et joints de carrelage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P206
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P206
Rdc Bas / Zone 3 > Stockage Imprimerie 1	Plafond	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P210
	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P210
Rdc Bas / Zone 3 > Stockage Imprimerie 1	Mur A	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P208
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P208
Rdc Bas / Zone 3 > Stockage Imprimerie 1	Mur B	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P220
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P220

	Mur B	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P220
Rdc Bas / Zone 3 > Stockage Imprimerie 1	Mur C	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P208
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P208
Rdc Bas / Zone 3 > Stockage Imprimerie 1	Mur D	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P208
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P208
Rdc Bas / Zone 3 > Stockage Imprimerie 1	Plinthe	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P207
Rdc Bas / Zone 3 > Stockage Imprimerie 2	Sol	Colles et joints de carrelage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P206
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P206
Rdc Bas / Zone 3 > Stockage Imprimerie 2	Plafond	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P210
	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P210
Rdc Bas / Zone 3 > Stockage Imprimerie 2	Mur A	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P208
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P208
Rdc Bas / Zone 3 > Stockage Imprimerie 2	Mur B	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P208
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P208
Rdc Bas / Zone 3 > Stockage Imprimerie 2	Mur C	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P208
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P208
Rdc Bas / Zone 3 > Stockage Imprimerie 2	Mur D	Bandes calicot	Résultat d'analyse	P220
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse	P219, P220
	Mur D	Placoplâtre	Résultat d'analyse	P219, P220

Rdc Bas / Zone 3 > Stockage Imprimerie 2	Plinthe	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P207
Rdc Bas / Zone 6 > Stockage Mobilier	Sol	Peintures de sol	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P195
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P195
Rdc Bas / Zone 6 > Stockage Mobilier	Mur A	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P202
Rdc Bas / Zone 6 > Stockage Mobilier	Mur D	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P202
Rdc Bas / Zone 6 > Stockage Mobilier	Mur C	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P202
Rdc Bas / Zone 6 > Stockage Mobilier	Mur B	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P202
Rdc Bas / Zone 2 > Stockage PAB	Sol	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse	P242, P243
	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse	P242
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse	P243
Rdc Bas / Zone 2 > Stockage PAB	Plafond	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P210
	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P210
Rdc Bas / Zone 2 > Stockage PAB	Mur D	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P208
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P208
Rdc Bas / Zone 2 > Stockage PAB	Mur A	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P208
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P208
Rdc Bas / Zone 2 > Stockage PAB	Mur B	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P208
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P208
	Mur C	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P208

Rdc Bas / Zone 2 > Stockage PAB	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P208
Rdc Bas / Zone 2 > Stockage atelier 2	Mur F	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur F	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 2 > Stockage atelier 2	Mur A	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 2 > Stockage atelier 2	Mur B	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 2 > Stockage atelier 2	Mur C	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 2 > Stockage atelier 2	Mur D	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 2 > Stockage atelier 2	Mur E	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur E	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 2 > Stockage atelier 3	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse	P215
Rdc Bas / Zone 2 > Stockage atelier 3	Plafond	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P197
	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P197
Rdc Bas / Zone 2 > Stockage atelier 3	Mur A	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196

Rdc Bas / Zone 2 > Stockage atelier 3	Mur B	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 2 > Stockage atelier 3	Mur C	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 2 > Stockage atelier 3	Mur D	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 2 > Stockage atelier 3	Mur E	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur E	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 2 > Stockage atelier 3	Mur F	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur F	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 2 > Stockage atelier 3	Mur G	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur G	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 2 > Stockage atelier 3	Mur H	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P185
	Mur H	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P185
	Mur H	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P185
	Mur H	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P185
Rdc Bas / Zone 2 > Stockage atelier 3	Faïence	Colles et joints de carrelage ou de faïence	Résultat d'analyse	P216
Rdc Bas / Zone 2 > Stockage atelier 3	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P217
Rdc Bas / Zone 1 > Stockage	Sol	Peintures de sol	Résultat d'analyse	P200

informatique 1	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse	P200
Rdc Bas / Zone 1 > Stockage informatique 1	Plafond	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P197
	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P197
Rdc Bas / Zone 1 > Stockage informatique 1	Mur C	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 1 > Stockage informatique 1	Mur D	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 1 > Stockage informatique 1	Mur A	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 1 > Stockage informatique 1	Mur B	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 1 > Stockage informatique 2	Sol	Peintures de sol	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P200
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P200
Rdc Bas / Zone 1 > Stockage informatique 2	Plafond	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P197
	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P197
Rdc Bas / Zone 1 > Stockage informatique 2	Mur C	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 1 > Stockage informatique 2	Mur D	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196

	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 1 > Stockage informatique 2	Mur A	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 1 > Stockage informatique 2	Mur B	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 1 > Stockage informatique 2	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P054
1er étage / Zone 2 > Studio	Sol	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P250
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P250
1er étage / Zone 2 > Studio	Plafond	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P142
	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P142
1er étage / Zone 2 > Studio	Mur D	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P130
	Mur D	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P130
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P130
	Mur D	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P130
1er étage / Zone 2 > Studio	Mur C	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P128
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P128
	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P128
	Mur B	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P130

1er étage / Zone 2 > Studio	Mur B	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P130
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P130
	Mur B	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P130
1er étage / Zone 2 > Studio	Mur A	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P130
	Mur A	Papier peint	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P130
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P130
	Mur A	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P130
1er étage / Zone 2 > Studio	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P054
1er étage / Zone 2 > Studio	Isolant plénum	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P140
1er étage / Zone 2 > Studio	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P123
Rdc Bas / Zone 3 > TGBT	Sol	Peintures de sol	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P200
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P200
Rdc Bas / Zone 3 > TGBT	Plafond	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P197
	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P197
Rdc Bas / Zone 3 > TGBT	Mur E	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur E	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 3 > TGBT	Mur D	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196

Rdc Bas / Zone 3 > TGBT	Mur C	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 3 > TGBT	Mur B	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 3 > TGBT	Mur A	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
Rdc Bas / Zone 3 > TGBT	Mur F	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
	Mur F	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P196
1er étage / Zone 1 > UOP	Sol	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P248
	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P248
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P248
1er étage / Zone 1 > UOP	Plafond	Panneaux collés, vissés ou cloués	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P046
1er étage / Zone 1 > UOP	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P118
	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P118
	Mur C	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P118
1er étage / Zone 1 > UOP	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P118
	Mur D	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P118
	Mur D	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P118

1er étage / Zone 1 > UOP	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P120
	Mur A	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P120
	Mur A	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P120
1er étage / Zone 1 > UOP	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P120
	Mur B	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P120
	Mur B	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P120
1er étage / Zone 1 > UOP	Plafond menuiserie	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P119
	Plafond menuiserie	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P119
	Plafond menuiserie	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P119
1er étage / Zone 1 > UOP	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P123
1er étage / Zone 1 > UOP PRADO	Sol	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse	P248
	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse	P248
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse	P248
1er étage / Zone 1 > UOP PRADO	Plafond	Panneaux collés, vissés ou cloués	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P046
1er étage / Zone 1 > UOP PRADO	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P118
	Mur C	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P118
	Mur C	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P118
1er étage / Zone 1 > UOP PRADO	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P120
	Mur D	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P120

	Mur D	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P120
1er étage / Zone 1 > UOP PRADO	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P122
	Mur A	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P122
	Mur A	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P122
1er étage / Zone 1 > UOP PRADO	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P120
	Mur B	Placoplâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P120
	Mur B	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P120
1er étage / Zone 1 > UOP PRADO	Plafond menuiserie	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P119
	Plafond menuiserie	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P119
	Plafond menuiserie	Toile de verre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P119
1er étage / Zone 1 > UOP PRADO	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P123
3ème étage / Zone 3 > Vide	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P058
3ème étage / Zone 3 > Vide	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse	P086
	Plafond	Plâtre	Résultat d'analyse	P086
3ème étage / Zone 3 > Vide	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P069
	Mur A	Plâtre	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P069
3ème étage / Zone 3 > Vide	Mur B	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	P085
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse	P085
3ème étage / Zone 3 > Vide	Mur C	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P085

	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P085
3ème étage / Zone 3 > Vide	Mur D	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P085
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P085
3ème étage / Zone 3 > Vide	Plinthe	Colles et joints de carrelage ou de faïence plinthe	Résultat d'analyse	P083, P084
3ème étage / Zone 3 > Vide	Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P065
3ème étage / Zone 3 > Vide	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P054

ZPSO: Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage

Liste des matériaux ou produits qui par nature ne contiennent pas d'amiante

Aucun

I Déroulement du repérage

Éléments complémentaires au repérage

Présence de mobilier ou d'activité pendant le repérage ?	☒
Les plans du bâtiment ont-ils été fournis ?	☒
Le programme précis des travaux a-t-il été transmis ?	☒
D'autres documents ont-ils été remis ?	☐

Commentaire

L'ensemble des pléniums n'ont été visités que partiellement sans dépose totale des panneaux car locaux occupés.
 Nous notons la présence de coffrage qui n'ont pu être visités car non démontables.
 Les gaines et coffres n'ont pu être visités car non démontables.
 Les canalisations enterrées n'ont pu être contrôlées.
 Le bien étant occupé lors de notre visite, les clapets coupe-feu et joints de porte coupe-feu n'ont pu être analysés sans altérer leurs fonctions.

J Éléments d'information

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires), et d'autres pathologies non cancéreuses (épandements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.


Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprès de votre mairie ou votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous consultez la base de données «déchets» gérée par l'ADEME directement



accessible sur le site Internet www.sinoe.org

ANNEXE 1 **Fiches d'identification et de cotation**

Prélèvement P001
Pièce 5ème étage - Salle du conseil
Localisation Sol (moquette)
Matériaux Colles non bitumineuses, Moquette, Ragréages
Date 16 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire

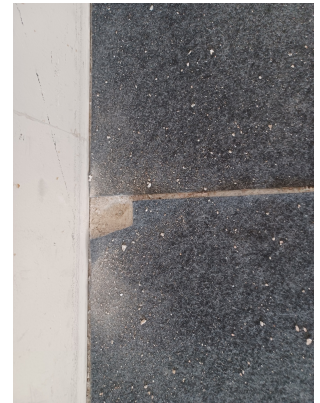

Prélèvement P002
Pièce 5ème étage - Salle du conseil
Localisation Sol (Dalle de sol)
Matériaux Colles bitumineuses noir, Dalles de sol
Date 16 janvier 2025
Résultat Présence d'amiante (matériaux concernés : Colles bitumineuses noir, Dalles de sol)
Commentaire



Prélèvement P003
Pièce 5ème étage - Salle du conseil
Localisation Sol (Dalle de sol)
Matériaux Colles bitumineuses noir, Ragréages
Date 16 janvier 2025
Résultat Présence d'amiante (matériaux concernés : Colles bitumineuses noir, Dalles de sol)
Commentaire



Prélèvement P004
Pièce 5ème étage - Salle du conseil
Localisation Sol (Dalle de sol)
Matériaux Ragréages
Date 16 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P005

Pièce 5ème étage - Salle du conseil

Localisation Cloison D

Matériaux Papier peint, Peinture

Date 16 janvier 2025

Résultat Absence d'amiante

Commentaire



Prélèvement P006

Pièce 5ème étage - Salle du conseil

Localisation Cloison C

Matériaux Papier peint, Peinture

Date 16 janvier 2025

Résultat Absence d'amiante

Commentaire



Prélèvement P007

Pièce 5ème étage - Salle du conseil

Localisation Coffrage bois

Matériaux Bois, Papier peint

Date 16 janvier 2025

Résultat Absence d'amiante

Commentaire



Prélèvement P008

Pièce 5ème étage - Salle du conseil

Localisation Coffrage bois

Matériaux Bois, Papier peint

Date 16 janvier 2025

Résultat Absence d'amiante

Commentaire



Prélèvement P009

Pièce 5ème étage - Salle du conseil

Localisation Isolant porte

Matériaux Isolant

Date 16 janvier 2025

Résultat Absence d'amiante

Commentaire



Prélèvement P010

Pièce 5ème étage - Salle du conseil

Localisation Fenêtre

Matériaux Joints de mastic de vitrage

Date 16 janvier 2025

Résultat Absence d'amiante

Commentaire



Prélèvement P011

Pièce 5ème étage - Salle du conseil

Localisation Faux-plafonds

Matériaux Panneaux et plaques 60x60

Date 16 janvier 2025

Résultat Absence d'amiante

Commentaire



Prélèvement P012

Pièce 5ème étage - Salle du conseil

Localisation Porte

Matériaux Joints de mastic de vitrage

Date 16 janvier 2025

Résultat Absence d'amiante

Commentaire



Prélèvement P013
Pièce 5ème étage - Local 1
Localisation Sol
Matériaux Colles bitumineuses noir, Dalles de sol
Date 16 janvier 2025
Résultat Présence d'amiante (matériaux concernés : Colles bitumineuses noir, Dalles de sol)
Commentaire



Prélèvement P014
Pièce 5ème étage - Local 1
Localisation Sol
Matériaux Colles bitumineuses noir, Ragréages
Date 16 janvier 2025
Résultat Présence d'amiante (matériaux concernés : Colles bitumineuses noir, Dalles de sol)
Commentaire

Prélèvement P015
Pièce 5ème étage - Local 1
Localisation Cloison C
Matériaux Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non, Papier peint, Peinture, Placoplâtre
Date 16 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P016
Pièce 5ème étage - Local 1
Localisation Cloison C
Matériaux Bandes calicot, Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non, Papier peint, Peinture, Placoplâtre
Date 16 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P017
Pièce 5ème étage - Local 1
Localisation Faux-plafonds
Matériaux Panneaux et plaques 60x60
Date 16 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P018
Pièce 5ème étage - Local 1
Localisation Plénum isolant
Matériaux Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
Date 16 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P019
Pièce 5ème étage - Local 1
Localisation Plénum poutre
Matériaux Enduit de rebouchage
Date 16 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P020
Pièce 5ème étage - Local 2
Localisation Cloison D
Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre
Date 16 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P021
Pièce 5ème étage - Local 2
Localisation Cloison D
Matériaux Bandes calicot, Papier peint, Peinture, Placoplâtre
Date 16 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P022
Pièce 5ème étage - Local 2
Localisation Plafond menuiserie
Matériaux Peinture, Plâtre
Date 16 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P023
Pièce 5ème étage - Salle La Source
Localisation Cloison C
Matériaux Peinture, Placoplâtre, Toile de verre
Date 16 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P024
Pièce 5ème étage - Salle La Source
Localisation Cloison C
Matériaux Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre, Toile de verre
Date 16 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P025
Pièce 5ème étage - Salle La Source
Localisation Mur A
Matériaux Peinture, Plâtre, Toile de verre
Date 16 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P026
Pièce 5ème étage - Salle La Source
Localisation Murs Plénum
Matériaux Panneaux et plaques
Date 16 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P027
Pièce 5ème étage - Salle La Source
Localisation Faux-plafonds
Matériaux Panneaux et plaques
Date 16 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P028
Pièce 5ème étage - Salle La Source
Localisation Plafond bois
Matériaux Bois, Peinture
Date 16 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P029
Pièce 5ème étage - Dégagement
Localisation Mur B
Matériaux Peinture, Placoplâtre, Toile de verre
Date 16 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P030
Pièce 5ème étage - Dégagement
Localisation Mur B
Matériaux Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre, Toile de verre
Date 16 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P031
Pièce 5ème étage - Dégagement
Localisation Mur F
Matériaux Peinture, Plâtre, Toile de verre
Date 16 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P032
Pièce 5ème étage - Chaufferie
Localisation Sol
Matériaux Colles non bitumineuses, Ragréages
Date 16 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P033

Pièce 5ème étage -
Chaufferie

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 janvier 2025

Résultat Absence d'amiante

Commentaire



Prélèvement P034

Pièce 5ème étage -
Chaufferie

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Placoplâtre

Date 16 janvier 2025

Résultat Absence d'amiante

Commentaire



Prélèvement P035

Pièce 5ème étage - Chaufferie

Localisation Mur A

Matériaux Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre

Date 16 janvier 2025

Résultat Absence d'amiante

Commentaire



Prélèvement P036

Pièce 5ème étage -
Chaufferie

Localisation Plafond

Matériaux Peinture, Placoplâtre

Date 16 janvier 2025

Résultat Absence d'amiante

Commentaire



Prélèvement P037
Pièce 5ème étage - Chaufferie
Localisation Plafond
Matériaux Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre
Date 16 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P038
Pièce 5ème étage - Escalier 1
Localisation Palier intermédiaire et marches
Matériaux Colles non bitumineuses, Ragréages
Date 16 janvier 2025
Résultat Présence d'amiante (matériau concerné : Colles non bitumineuses)
Commentaire



Prélèvement P039
Pièce 5ème étage - Escalier 1
Localisation Poutre
Matériaux Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture
Date 16 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P040
Pièce 4ème étage / Zone 1 - Resp. GAP
Localisation Sol (sous lino)
Matériaux Colles non bitumineuses, Moquette
Date 16 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P041

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Resp. GAP

Localisation Coffrage sous fenêtre

Matériaux Bois, Peinture

Date 16 janvier 2025

Résultat Absence d'amiante

Commentaire



Prélèvement P042

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Resp. GAP

Localisation Mur A

Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre

Date 16 janvier 2025

Résultat Absence d'amiante

Commentaire



Prélèvement P043

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Resp. GAP

Localisation Mur A

Matériaux Bandes calicot, Papier peint, Peinture, Placoplâtre

Date 16 janvier 2025

Résultat Absence d'amiante

Commentaire



Prélèvement P044

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Resp. GAP

Localisation Fenêtre

Matériaux Joints de mastic de vitrage

Date 16 janvier 2025

Résultat Absence d'amiante

Commentaire



Prélèvement P045

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Resp. GAP

Localisation Faux-plafonds

Matériaux Panneaux et plaques

Date 16 janvier 2025

Résultat Absence d'amiante

Commentaire



Prélèvement P046

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Resp. GAP

Localisation Plafond

Matériaux Panneaux collés, vissés ou cloués

Date 16 janvier 2025

Résultat Absence d'amiante

Commentaire



Prélèvement P047

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Bureau 1

Localisation Mur B

Matériaux Papier peint, Peinture, Plâtre

Date 16 janvier 2025

Résultat Absence d'amiante

Commentaire



Prélèvement P048

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Dgt 1

Localisation Poteau

Matériaux Papier peint, Peinture, Plâtre

Date 16 janvier 2025

Résultat Absence d'amiante

Commentaire



Prélèvement P049
Pièce 4ème étage / Zone 1 - Dgt 2
Localisation Poteau
Matériaux Enduits à base de ciment lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage), Peinture
Date 16 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P050
Pièce 4ème étage / Zone 2 - Resp DCGDR
Localisation Sol
Matériaux Colles non bitumineuses
Date 16 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P051
Pièce 4ème étage / Zone 2 - Resp DCGDR
Localisation Mur D
Matériaux Peinture, Placoplâtre, Toile de verre
Date 16 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P052
Pièce 4ème étage / Zone 2 - Resp DCGDR
Localisation Mur D
Matériaux Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre, Toile de verre
Date 16 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P053

Pièce 4ème étage / Zone 2 - Resp DCGDR

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Plâtre, Toile de verre

Date 16 janvier 2025

Résultat Absence d'amiante

Commentaire



Prélèvement P054

Pièce 4ème étage / Zone 2 - Resp DCGDR

Localisation Faux-plafonds

Matériaux Panneaux et plaques

Date 16 janvier 2025

Résultat Absence d'amiante

Commentaire



Prélèvement P055

Pièce 4ème étage / Zone 2 - Resp DCGDR

Localisation Plafond

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 janvier 2025

Résultat Absence d'amiante

Commentaire



Prélèvement P056

Pièce 4ème étage / Zone 2 - Resp DCGDR

Localisation Isolant cloison

Matériaux Isolants intérieurs fibreux

Date 16 janvier 2025

Résultat Absence d'amiante

Commentaire



Prélèvement P057
Pièce 4ème étage / Zone 2 - Dgt 3
Localisation Poteau
Matériaux Enduits à base de ciment lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage), Peinture
Date 16 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P091
Pièce 4ème étage / Zone 3 - Salle de réunion 1
Localisation Sol
Matériaux Colles non bitumineuses jaune et noir
Date 16 janvier 2025
Résultat Présence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P092
Pièce 4ème étage / Zone 3 - Salle de réunion 1
Localisation Mur C
Matériaux Papier peint, Peinture, Plâtre
Date 16 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P093
Pièce 4ème étage / Zone 3 - Salle de réunion 1
Localisation Mur A
Matériaux Papier peint, Peinture, Plâtre
Date 16 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P094

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Salle de réunion 1

Localisation Mur D

Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre

Date 16 janvier 2025

Résultat Absence d'amiante

Commentaire



Prélèvement P095

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Salle de réunion 1

Localisation Mur D

Matériaux Bandes calicot, Papier peint, Peinture, Placoplâtre

Date 16 janvier 2025

Résultat Absence d'amiante

Commentaire



Prélèvement P096

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Salle de réunion 1

Localisation Plafond menuiserie

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 janvier 2025

Résultat Absence d'amiante

Commentaire



Prélèvement P097

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Sous Directrice 1

Localisation Faux-plafonds

Matériaux Panneaux et plaques 60x60

Date 16 janvier 2025

Résultat Absence d'amiante

Commentaire



Prélèvement P098
Pièce 4ème étage / Zone 3 - Dgt 4
Localisation Mur D
Matériaux Peinture, Plâtre
Date 16 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P099
Pièce 4ème étage / Zone 3 - Dgt 4
Localisation Plafond
Matériaux Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture
Date 16 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P058
Pièce 3ème étage / Zone 1 - DAM
Localisation Sol
Matériaux Colles bitumineuses noir, Dalles de sol, Ragréages
Date 16 janvier 2025
Résultat Présence d'amiante (matériaux concernés : Colles bitumineuses noir, Dalles de sol)
Commentaire



Prélèvement P059
Pièce 3ème étage / Zone 1 - DAM
Localisation Sol
Matériaux Colles bitumineuses noir, Ragréages
Date 16 janvier 2025
Résultat Présence d'amiante (matériaux concernés : Colles bitumineuses noir, Dalles de sol)
Commentaire



Prélèvement P060
Pièce 3ème étage / Zone 1 - DAM
Localisation Sol
Matériaux Ragréages
Date 16 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P061
Pièce 3ème étage / Zone 1 - DAM
Localisation Mur C
Matériaux Papier peint, Peinture, Plâtre
Date 16 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P062
Pièce 3ème étage / Zone 1 - DAM
Localisation Mur D
Matériaux Peinture, Placoplâtre, Toile de verre
Date 16 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P063
Pièce 3ème étage / Zone 1 - DAM
Localisation Mur D
Matériaux Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre, Toile de verre
Date 16 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P064

Pièce 3ème étage / Zone 1 - DAM

Localisation Plafond menuiserie

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 janvier 2025

Résultat Absence d'amiante

Commentaire



Prélèvement P065

Pièce 3ème étage / Zone 1 - DAM

Localisation Fenêtre

Matériaux Joints de mastic de vitrage

Date 16 janvier 2025

Résultat Absence d'amiante

Commentaire



Prélèvement P066

Pièce 3ème étage / Zone 1 - Dgt 1

Localisation Mur F

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 janvier 2025

Résultat Absence d'amiante

Commentaire



Prélèvement P067

Pièce 3ème étage / Zone 1 - Dgt 1

Localisation Poteau

Matériaux Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés, Peinture

Date 16 janvier 2025

Résultat Absence d'amiante

Commentaire



Prélèvement P068

Pièce 3ème étage / Zone 1 - Dgt 1

Localisation Plafond

Matériaux Enduit de rebouchage

Date 16 janvier 2025

Résultat Absence d'amiante

Commentaire



Prélèvement P069

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Resp Fraudes

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 janvier 2025

Résultat Absence d'amiante

Commentaire



Prélèvement P070

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Bureau 1

Localisation Sol

Matériaux Colles non bitumineuses lino

Date 16 janvier 2025

Résultat Absence d'amiante

Commentaire



Prélèvement P071

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Bureau 1

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Plâtre, Toile de verre

Date 16 janvier 2025

Résultat Absence d'amiante

Commentaire



Prélèvement P072
Pièce 3ème étage / Zone 2 - Bureau 1
Localisation Mur B
Matériaux Peinture, Placoplâtre, Toile de verre
Date 16 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P073
Pièce 3ème étage / Zone 2 - Bureau 1
Localisation Mur B
Matériaux Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre, Toile de verre
Date 16 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P074
Pièce 3ème étage / Zone 2 - Bureau 1
Localisation Plafond menuiserie
Matériaux Peinture, Plâtre
Date 16 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P075
Pièce 3ème étage / Zone 3 - Fondée de pouvoir
Localisation Mur C
Matériaux Peinture, Plâtre, Toile de verre
Date 16 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P076

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Fondée de pouvoir

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Plâtre, Toile de verre

Date 16 janvier 2025

Résultat Absence d'amiante

Commentaire



Prélèvement P077

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Fondée de pouvoir

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Placoplâtre, Toile de verre

Date 16 janvier 2025

Résultat Absence d'amiante

Commentaire



Prélèvement P078

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Fondée de pouvoir

Localisation Mur B

Matériaux Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre, Toile de verre

Date 16 janvier 2025

Résultat Absence d'amiante

Commentaire



Prélèvement P079

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Fondée de pouvoir

Localisation Faux-plafonds

Matériaux Panneaux et plaques motif carré

Date 16 janvier 2025

Résultat Absence d'amiante

Commentaire



Prélèvement P080

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Fondée de pouvoir

Localisation Plafond menuiserie

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 janvier 2025

Résultat Absence d'amiante

Commentaire



Prélèvement P081

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Dgt 3

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 janvier 2025

Résultat Absence d'amiante

Commentaire



Prélèvement P082

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Dgt 3

Localisation Poteau

Matériaux Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés, Peinture

Date 16 janvier 2025

Résultat Absence d'amiante

Commentaire



Prélèvement P083

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Vide

Localisation Plinthe

Matériaux Colles et joints de carrelage ou de faïence plinthe

Date 16 janvier 2025

Résultat Absence d'amiante

Commentaire



Prélèvement P084
Pièce 3ème étage / Zone 3 - Vide
Localisation Plinthe
Matériaux Colles et joints de carrelage ou de faïence plinthe
Date 16 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P085
Pièce 3ème étage / Zone 3 - Vide
Localisation Mur B
Matériaux Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture
Date 16 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P086
Pièce 3ème étage / Zone 3 - Vide
Localisation Plafond
Matériaux Peinture, Plâtre
Date 16 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire




Prélèvement P087
Pièce 3ème étage / Zone 3 - Escalier 2
Localisation Sol
Matériaux Colles non bitumineuses lino, Ragréages
Date 16 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P088
Pièce 3ème étage / Zone 3 - Escalier 2
Localisation Sol
Matériaux Ragréages
Date 16 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P089
Pièce 3ème étage / Zone 3 - Escalier 2
Localisation Mur C
Matériaux Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture
Date 16 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire

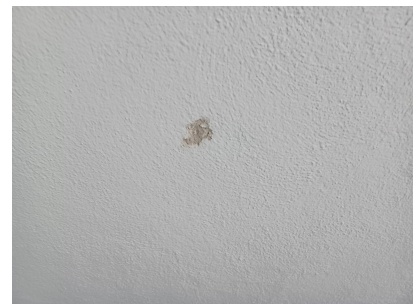

Prélèvement P090
Pièce 3ème étage / Zone 3 - Escalier 2
Localisation Plafond
Matériaux Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture
Date 16 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P110
Pièce 2ème étage / Zone 2 - Bureau n°6
Localisation Mur B
Matériaux Peinture, Plâtre, Toile de verre
Date 16 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P111
Pièce 2ème étage / Zone 2 - Bureau n°6
Localisation Plafond menuiserie
Matériaux Peinture, Plâtre, Toile de verre
Date 16 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P112
Pièce 2ème étage / Zone 2 - Dgt 2
Localisation Mur F
Matériaux Peinture, Plâtre
Date 16 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P113
Pièce 2ème étage / Zone 2 - Dgt 2
Localisation Poteau
Matériaux Enduits à base de ciment lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage), Peinture
Date 16 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P114
Pièce 2ème étage / Zone 3 - Salle de réunion
Localisation Mur C
Matériaux Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture, Toile de verre
Date 16 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P115

Pièce 2ème étage / Zone 3 - Salle de réunion

Localisation Plafond menuiserie

Matériaux Peinture, Plâtre, Toile de verre

Date 16 janvier 2025

Résultat Absence d'amiante

Commentaire



Prélèvement P116

Pièce 2ème étage / Zone 3 - Salle de réunion

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Placoplâtre, Toile de verre

Date 16 janvier 2025

Résultat Absence d'amiante

Commentaire



Prélèvement P117

Pièce 2ème étage / Zone 3 - Salle de réunion

Localisation Mur A

Matériaux Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre, Toile de verre

Date 16 janvier 2025

Résultat Absence d'amiante

Commentaire



Prélèvement P105

Pièce 2ème étage / Zone 4 - Dgt B

Localisation Plafond

Matériaux Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture

Date 16 janvier 2025

Résultat Absence d'amiante

Commentaire



Prélèvement P107

Pièce 2ème étage / Zone 4 - Bureau H

Localisation Mur E

Matériaux Peinture, Plâtre, Toile de verre

Date 16 janvier 2025

Résultat Absence d'amiante

Commentaire



Prélèvement P108

Pièce 2ème étage / Zone 4 - Bureau H

Localisation Plafond menuiserie

Matériaux Peinture, Plâtre, Toile de verre

Date 16 janvier 2025

Résultat Absence d'amiante

Commentaire



Prélèvement P109

Pièce 2ème étage / Zone 4 - Bureau H

Localisation Fenêtre

Matériaux Joints de mastic de vitrage

Date 16 janvier 2025

Résultat Absence d'amiante

Commentaire



Prélèvement P100

Pièce 2ème étage / Zone 5 - Bureau C

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Plâtre, Toile de verre

Date 16 janvier 2025

Résultat Absence d'amiante

Commentaire



Prélèvement P101
Pièce 2ème étage / Zone 5 - Bureau C
Localisation Mur B
Matériaux Peinture, Placoplâtre, Toile de verre
Date 16 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P102
Pièce 2ème étage / Zone 5 - Bureau C
Localisation Mur B
Matériaux Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre, Toile de verre
Date 16 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P103
Pièce 2ème étage / Zone 5 - Bureau C
Localisation Fenêtre
Matériaux Joints de mastic de vitrage
Date 16 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P104
Pièce 2ème étage / Zone 5 - Bureau C
Localisation Faux-plafonds
Matériaux Panneaux et plaques
Date 16 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P106
Pièce 2ème étage / Zone 5 - Dgt A
Localisation Mur A
Matériaux Peinture, Plâtre, Toile de verre
Date 16 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P118
Pièce 1er étage / Zone 1 - Formation 1
Localisation Mur C
Matériaux Peinture, Plâtre, Toile de verre
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P119
Pièce 1er étage / Zone 1 - Formation 1
Localisation Plafond menuiserie
Matériaux Peinture, Plâtre, Toile de verre
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P120
Pièce 1er étage / Zone 1 - Formation 1
Localisation Mur D
Matériaux Peinture, Placoplâtre, Toile de verre
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P121
Pièce 1er étage / Zone 1 - Formation 1
Localisation Mur D
Matériaux Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre, Toile de verre
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P122
Pièce 1er étage / Zone 1 - Formation 1
Localisation Mur A
Matériaux Peinture, Plâtre, Toile de verre
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P123
Pièce 1er étage / Zone 1 - Formation 1
Localisation Fenêtre
Matériaux Joints de mastic de vitrage
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P124
Pièce 1er étage / Zone 1 - Pôle France et SIE 1
Localisation Sol
Matériaux Colles bitumineuses noir, Dalles de sol, Ragréages
Date 18 janvier 2025
Résultat Présence d'amiante (matériaux concernés : Colles bitumineuses noir, Dalles de sol)
Commentaire



Prélèvement P125
Pièce 1er étage / Zone 1 - Pôle France et SIE 1
Localisation Sol
Matériaux Colles bitumineuses noir, Ragréages
Date 18 janvier 2025
Résultat Présence d'amiante (matériaux concernés : Colles bitumineuses noir, Dalles de sol)
Commentaire



Prélèvement P126
Pièce 1er étage / Zone 1 - Pôle France et SIE 1
Localisation Sol
Matériaux Ragréages
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P127
Pièce 1er étage / Zone 1 - Pôle France et SIE 1
Localisation Sol
Matériaux Dalles de sol, Ragréages
Date 18 janvier 2025
Résultat Présence d'amiante (matériaux concernés : Colles bitumineuses noir, Dalles de sol)
Commentaire



Prélèvement P128
Pièce 1er étage / Zone 1 - Pôle France et SIE 1
Localisation Mur C
Matériaux Papier peint, Peinture, Plâtre
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P129

Pièce 1er étage / Zone 1 - Pôle France et SIE 1

Localisation Mur D

Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre

Date 18 janvier 2025

Résultat Absence d'amiante

Commentaire



Prélèvement P130

Pièce 1er étage / Zone 1 - Pôle France et SIE 1

Localisation Mur D

Matériaux Bandes calicot, Papier peint, Peinture, Placoplâtre

Date 18 janvier 2025

Résultat Absence d'amiante

Commentaire



Prélèvement P131

Pièce 1er étage / Zone 1 - Pôle France et SIE 1

Localisation Mur A

Matériaux Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Papier peint, Peinture

Date 18 janvier 2025

Résultat Absence d'amiante

Commentaire



Prélèvement P132

Pièce 1er étage / Zone 1 - Pôle France et SIE 1

Localisation Plafond menuiserie

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 18 janvier 2025

Résultat Absence d'amiante

Commentaire



Prélèvement P133

Pièce 1er étage / Zone 1 - Pôle France et SIE 1

Localisation Faux-plafonds

Matériaux Panneaux et plaques 60x60

Date 18 janvier 2025

Résultat Absence d'amiante

Commentaire



Prélèvement P134

Pièce 1er étage / Zone 1 - Pôle France et SIE 1

Localisation Isolant plénum

Matériaux Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond

Date 18 janvier 2025

Résultat Absence d'amiante

Commentaire



Prélèvement P135

Pièce 1er étage / Zone 1 - Dgt 1

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Plâtre, Toile de verre

Date 18 janvier 2025

Résultat Absence d'amiante

Commentaire



Prélèvement P138

Pièce 1er étage / Zone 1 - Dgt 1

Localisation Poteau

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 18 janvier 2025

Résultat Absence d'amiante

Commentaire



Prélèvement P247
Pièce 1er étage / Zone 1 - Dgt 1
Localisation Sol
Matériaux Colles bitumineuses, Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Ragréages
Date 27 mars 2025
Résultat Présence d'amiante (matériaux concernés : Colles bitumineuses, Dalles de sol)
Commentaire



Prélèvement P248
Pièce 1er étage / Zone 1 - UOP PRADO
Localisation Sol
Matériaux Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Ragréages
Date 27 mars 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P136
Pièce 1er étage / Zone 2 - Dgt 2
Localisation Mur B
Matériaux Peinture, Placoplâtre, Toile de verre
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P137
Pièce 1er étage / Zone 2 - Dgt 2
Localisation Mur B
Matériaux Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre, Toile de verre
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P139

Pièce 1er étage / Zone 2 - Pôle France et SIE 2

Localisation Faux-plafonds

Matériaux Panneaux et plaques 60x60 effet gratté

Date 18 janvier 2025

Résultat Absence d'amiante

Commentaire



Prélèvement P140

Pièce 1er étage / Zone 2 - Pôle France et SIE 2

Localisation Isolant plénum

Matériaux Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond

Date 18 janvier 2025

Résultat Absence d'amiante

Commentaire



Prélèvement P141

Pièce 1er étage / Zone 2 - Escalier 2

Localisation Mur A

Matériaux Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture

Date 18 janvier 2025

Résultat Absence d'amiante

Commentaire



Prélèvement P142

Pièce 1er étage / Zone 2 - Escalier 2

Localisation Plafond

Matériaux Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture

Date 18 janvier 2025

Résultat Absence d'amiante

Commentaire



Prélèvement P143
Pièce 1er étage / Zone 2 - Escalier 2
Localisation Palier intermédiaire et marches
Matériaux Colles non bitumineuses de lino, Ragréages
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P246
Pièce 1er étage / Zone 2 - Baie informatique
Localisation Sol
Matériaux Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Ragréages
Date 27 mars 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P249
Pièce 1er étage / Zone 2 - Escalier 1
Localisation Sol (2ème couche)
Matériaux Colles bitumineuses, Dalles de sol
Date 27 mars 2025
Résultat Présence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P250
Pièce 1er étage / Zone 2 - Pôle France et SIE 2
Localisation Sol
Matériaux Colles non bitumineuses, Ragréages
Date 27 mars 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P157
Pièce Rdc Haut / Zone 1 - Cabinets Médicaux ELSM
Localisation Murs
Matériaux Peinture, Plâtre, Toile de verre
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P158
Pièce Rdc Haut / Zone 1 - Cabinets Médicaux ELSM
Localisation Plafond
Matériaux Peinture, Plâtre, Toile de verre
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P151
Pièce Rdc Haut / Zone 2 - CARSAT
Localisation Murs
Matériaux Peinture, Plâtre, Toile de verre
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P152
Pièce Rdc Haut / Zone 2 - CARSAT
Localisation Plafond
Matériaux Peinture, Plâtre
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P153
Pièce Rdc Haut / Zone 2 - Hall Accueil
Localisation Plafond
Matériaux Peinture, Placoplâtre
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P154
Pièce Rdc Haut / Zone 2 - Hall Accueil
Localisation Plafond
Matériaux Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P155
Pièce Rdc Haut / Zone 2 - Hall Accueil
Localisation Porte
Matériaux Joints de mastic de vitrage
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P156
Pièce Rdc Haut / Zone 2 - Hall Accueil
Localisation Sol
Matériaux Colles et joints de carrelage, Colles non bitumineuses de moquette
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P144
Pièce Rdc Haut / Zone 3 - Escalier 3
Localisation Sol
Matériaux Colles non bitumineuses lino
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire




Prélèvement P145
Pièce Rdc Haut / Zone 3 - Escalier 3
Localisation Tous les murs
Matériaux Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P146
Pièce Rdc Haut / Zone 3 - Escalier 3
Localisation Plafond
Matériaux Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P147
Pièce Rdc Haut / Zone 3 - Accès box accueil
Localisation Cloison
Matériaux Peinture, Placoplâtre, Toile de verre
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire

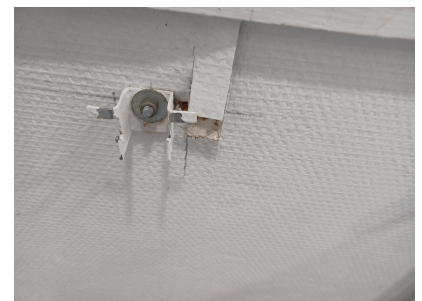

Prélèvement P148
Pièce Rdc Haut / Zone 3 - Accès box accueil
Localisation Cloison
Matériaux Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre, Toile de verre
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P149
Pièce Rdc Haut / Zone 3 - Accès box accueil
Localisation Coffrage bois
Matériaux Bois, Peinture, Toile de verre
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P150
Pièce Rdc Haut / Zone 3 - Accès box accueil
Localisation Fenêtre
Matériaux Joints de mastic de vitrage
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P159
Pièce Rdc Haut / Zone 4 - Plateau ELSM / Bureaux
Localisation Murs
Matériaux Peinture, Plâtre, Toile de verre
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P160
Pièce Rdc Haut / Zone 4 - Plateau ELSM / Bureaux
Localisation Plafond
Matériaux Peinture, Plâtre, Toile de verre
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P161
Pièce Rdc Haut / Zone 4 - Plateau ELSM / Bureaux
Localisation Fenêtre
Matériaux Joints de mastic de vitrage
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P162
Pièce Rdc Haut / Zone 4 - Plateau ELSM / Dgt
Localisation Cloison
Matériaux Bois, Peinture
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P163
Pièce Rdc Haut / Zone 4 - Plateau ELSM / Dgt
Localisation Murs
Matériaux Peinture, Plâtre
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P164
Pièce Rdc Haut / Zone 4 - Plateau ELSM / Dgt
Localisation Plafond
Matériaux Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P165
Pièce Rdc Haut / Zone 4 - Plateau ELSM / SAS
Localisation Murs
Matériaux Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P166
Pièce Rdc Haut / Zone 5 - Auvent
Localisation Plafond
Matériaux Flocages
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P167
Pièce Rdc Haut / Zone 5 - Auvent
Localisation Mur C
Matériaux Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), Peinture
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P168
Pièce Rdc Haut / Zone 5 - Auvent
Localisation Mur C
Matériaux Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), Peinture
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P169
Pièce Rdc Haut / Zone 5 - Auvent
Localisation Mur B
Matériaux Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P170
Pièce Rdc Haut / Zone 5 - Auvent
Localisation Mur D
Matériaux Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés) beige
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P171
Pièce Rdc Haut / Zone 5 - Auvent
Localisation Mur D
Matériaux Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés) beige
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P172
Pièce Rdc Haut / Zone 5 - Auvent
Localisation Mur A
Matériaux Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés lissés
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P173
Pièce Extérieur
Localisation Mur Façade
Matériaux Peinture, Plâtre
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P174
Pièce Extérieur
Localisation Isolant Façade
Matériaux Isolant laine
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P175
Pièce Extérieur
Localisation Panneau Façade
Matériaux Peinture, Plaque
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P176
Pièce Extérieur
Localisation Soubassement
Matériaux Imperméabilisants
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P177
Pièce Extérieur
Localisation Enduit beige
Matériaux Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés)
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P178
Pièce Extérieur
Localisation Enduit beige
Matériaux Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés)
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P179
Pièce Extérieur
Localisation Enduit bleu
Matériaux Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés)
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P180
Pièce Extérieur
Localisation Enduit bleu
Matériaux Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés)
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P181
Pièce Extérieur
Localisation Isolant Façade
Matériaux Isolant laine
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P182
Pièce Extérieur
Localisation Mur Façade
Matériaux Peinture, Plâtre
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P183
Pièce Extérieur
Localisation Panneau Façade
Matériaux Peinture, Plaque
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P200
Pièce Rdc Bas / Zone 1 - Stockage informatique 1
Localisation Sol
Matériaux Peintures de sol, Ragréages
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P201
Pièce Rdc Bas / Zone 1 - Stockage CSE
Localisation Mur A
Matériaux Enduit de rebouchage
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P202
Pièce Rdc Bas / Zone 1 - Stockage CSE
Localisation Mur C
Matériaux Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P204
Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Dgt Imprimerie
Localisation Sol
Matériaux Peintures de sol rouge, Ragréages
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P205
Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Dgt Imprimerie
Localisation Plaque fibres-ciment plafond
Matériaux Panneaux (fibre-ciment...)
Date 18 janvier 2025
Résultat Présence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P206
Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Chaufferie
Localisation Sol
Matériaux Colles et joints de carrelage, Ragréages
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P207
Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Chaufferie
Localisation Plinthe
Matériaux Colle de plinthe
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P208
Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Chaufferie
Localisation Mur B
Matériaux Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P209
Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Chaufferie
Localisation Enduit de rebouchage
Matériaux Enduit de rebouchage
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P210
Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Chaufferie
Localisation Plafond
Matériaux Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P211
Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Chaufferie
Localisation Faïence
Matériaux Colles et joints de carrelage ou de faïence
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P212
Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Chaufferie
Localisation Faïence
Matériaux Colles et joints de carrelage ou de faïence
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P213
Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Chauffage
Localisation Conduit fibres-ciment
Matériaux Conduits en fibre-ciment
Date 18 janvier 2025
Résultat Présence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P214
Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Stockage atelier 3
Localisation Sol
Matériaux Colles bitumineuses noir, Dalles de sol
Date 18 janvier 2025
Résultat Présence d'amiante (matériaux concernés : Colles bitumineuses noir, Dalles de sol)
Commentaire



Prélèvement P215
Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Stockage atelier 3
Localisation Sol
Matériaux Colles bitumineuses noir, Ragréages
Date 18 janvier 2025
Résultat Présence d'amiante (matériaux concernés : Colles bitumineuses noir, Dalles de sol)
Commentaire



Prélèvement P216
Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Stockage atelier 3
Localisation Faïence
Matériaux Colles et joints de carrelage ou de faïence
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P217
Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Repos
Localisation Fenêtre
Matériaux Joints de mastic de vitrage
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P242
Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Stockage PAB
Localisation Sol
Matériaux Colles non bitumineuses, Dalles de sol
Date 27 mars 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P243
Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Stockage PAB
Localisation Sol
Matériaux Colles non bitumineuses, Ragréages
Date 27 mars 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P218
Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Salle de Réunion St Paul
Localisation Faux-plafonds
Matériaux Panneaux et plaques
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P219
Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Stockage Imprimerie 2
Localisation Mur D
Matériaux Peinture, Placoplâtre
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P220
Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Stockage Imprimerie 2
Localisation Mur D
Matériaux Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P244
Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Dgt R
Localisation Sol
Matériaux Colles non bitumineuses, Ragréages
Date 27 mars 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P245
Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Salle de Réunion St Paul
Localisation Sol
Matériaux Colles non bitumineuses, Ragréages
Date 27 mars 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P221
Pièce Rdc Bas / Zone 4 - Dgt CSE
Localisation Sol
Matériaux Colles bitumineuses, Dalles de sol
Date 18 janvier 2025
Résultat Présence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P222
Pièce Rdc Bas / Zone 4 - Local CSE
Localisation Poteau
Matériaux Peinture, Plâtre
Date 18 janvier 2025
Résultat Présence d'amiante
Commentaire

Prélèvement P223
Pièce Rdc Bas / Zone 4 - Local CSE
Localisation Plinthe
Matériaux Colle de plinthe
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire

Prélèvement P224
Pièce Rdc Bas / Zone 4 - Salle de formation recouvrance
Localisation Mur C
Matériaux Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture, Toile de verre
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P225
Pièce Rdc Bas / Zone 4 - Salle de formation recouvrance
Localisation Plafond menuiserie
Matériaux Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture, Toile de verre
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P184
Pièce Rdc Bas / Zone 5 - DRSM 1
Localisation Mur D
Matériaux Peinture, Placoplâtre, Toile de verre
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P185
Pièce Rdc Bas / Zone 5 - DRSM 1
Localisation Mur D
Matériaux Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre, Toile de verre
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P186
Pièce Rdc Bas / Zone 5 - DRSM 1
Localisation Faux-plafonds
Matériaux Panneaux et plaques 60x60
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P187
Pièce Rdc Bas / Zone 5 - DRSM 1
Localisation Isolant cloisons
Matériaux Isolants intérieurs fibreux
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P188
Pièce Rdc Bas / Zone 5 - DRSM 1
Localisation Plafond
Matériaux Flocages
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P189
Pièce Rdc Bas / Zone 5 - DRSM 2
Localisation Mur C
Matériaux Peinture, Placoplâtre, Toile de verre
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P190
Pièce Rdc Bas / Zone 5 - DRSM 2
Localisation Mur C
Matériaux Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre, Toile de verre
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire




Prélèvement P191
Pièce Rdc Bas / Zone 5 - DRSM 2
Localisation Faux-plafonds
Matériaux Panneaux et plaques
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P192
Pièce Rdc Bas / Zone 5 - DRSM 2
Localisation Conduit
Matériaux Conduit
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P193
Pièce Rdc Bas / Zone 5 - DRSM 3
Localisation Mur F
Matériaux Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés,
Peinture
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire

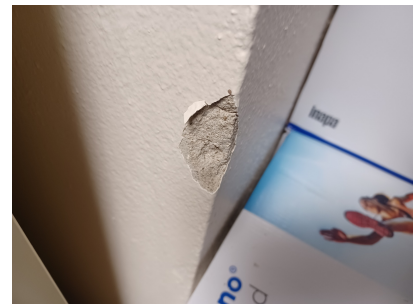

Prélèvement P194
Pièce Rdc Bas / Zone 5 - DRSM 3
Localisation Plafond
Matériaux Flocages blanc
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P195
Pièce Rdc Bas / Zone 5 - Dégagement
Localisation Sol
Matériaux Peintures de sol, Ragréages
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P196
Pièce Rdc Bas / Zone 5 - Dégagement
Localisation Mur B
Matériaux Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P197
Pièce Rdc Bas / Zone 5 - Dégagement
Localisation Plafond
Matériaux Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P198
Pièce Rdc Bas / Zone 5 - Local
Localisation Sol
Matériaux Colles et joints de carrelage 2x2, Ragréages
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P199
Pièce Rdc Bas / Zone 5 - Local
Localisation Plinthe
Matériaux Colle de plinthe
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire




Prélèvement P203
Pièce Rdc Bas / Zone 6 - Garage Vélo
Localisation Poutre
Matériaux Peinture
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P226
Pièce Sous-sol / Zone 2 - Dgt 2
Localisation Sol
Matériaux Peintures de sol, Ragréages
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P227
Pièce Sous-sol / Zone 2 - Dgt 2
Localisation Mur E
Matériaux Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire

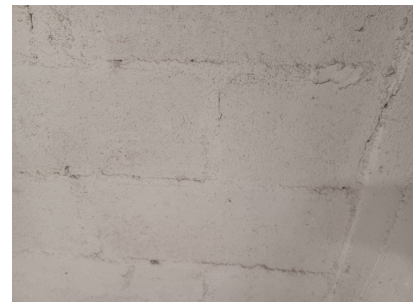

Prélèvement P228
Pièce Sous-sol / Zone 2 - Dgt 2
Localisation Calorifuge enveloppe beige
Matériaux Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...), Enveloppes (bandes tissées enduites ou non)
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P229
Pièce Sous-sol / Zone 2 - Dgt 2
Localisation Calorifuge enveloppe gris
Matériaux Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...), Enveloppes (bandes tissées enduites ou non)
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P230
Pièce Sous-sol / Zone 2 - Dgt 2
Localisation Calorifuge enveloppe plâtreux
Matériaux Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...), Enveloppes (bandes tissées enduites ou non)
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P231
Pièce Sous-sol / Zone 2 - Escalier 2
Localisation Sol
Matériaux Peintures de sol rouge, Ragréages
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P232
Pièce Sous-sol / Zone 2 - Escalier 2
Localisation Mur A
Matériaux Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P233
Pièce Sous-sol / Zone 2 - Escalier 2
Localisation Plafond
Matériaux Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P234
Pièce Sous-sol / Zone 2 - Local 007
Localisation Mur A
Matériaux Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P235
Pièce Sous-sol / Zone 2 - Local 007
Localisation Plafond
Matériaux Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P236
Pièce Sous-sol / Zone 2 - Archives Histoire
Localisation Sol
Matériaux Colles et joints de carrelage
Date 18 janvier 2025
Résultat Présence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P237
Pièce Sous-sol / Zone 2 - Archives Histoire
Localisation Plinthe
Matériaux Colle de plinthe 11 ml
Date 18 janvier 2025
Résultat Présence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P238
Pièce Sous-sol / Zone 2 - Archives Histoire
Localisation Mur A
Matériaux Peinture, Placoplâtre
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P239
Pièce Sous-sol / Zone 2 - Archives Histoire
Localisation Mur A
Matériaux Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P240
Pièce Sous-sol / Zone 2 - Archives Histoire
Localisation Mur E
Matériaux Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P241
Pièce Sous-sol / Zone 2 - Archives Histoire
Localisation Plafond
Matériaux Peinture, Plâtre
Date 18 janvier 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



ZPSO P006

Pièce 5ème étage - Salle du conseil
Localisation Cloison A
Matériaux Papier peint, Peinture
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P006

Pièce 5ème étage - Salle du conseil
Localisation Cloison B
Matériaux Papier peint, Peinture
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante



ZPSO P015

Pièce 5ème étage - Local 1
Localisation Mur A
Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P015

Pièce 5ème étage - Local 1
Localisation Mur B
Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P015

Pièce 5ème étage - Local 1
Localisation Mur D
Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P002

Pièce 5ème étage - Local 2
Localisation Sol
Matériaux Ragréages, Dalles de sol, Colles bitumineuses
Date 16 avril 2025
Résultat Présence d'amiante

ZPSO P020

Pièce 5ème étage - Local 2
Localisation Mur C
Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P020

Pièce 5ème étage - Local 2
Localisation Mur A
Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P020

Pièce 5ème étage - Local 2
Localisation Mur B
Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P002

Pièce 5ème étage - Salle La Source
Localisation Sol
Matériaux
Date 16 avril 2025
Résultat Présence d'amiante

ZPSO P023

Pièce 5ème étage - Salle La Source
Localisation Mur D
Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P025

Pièce 5ème étage - Salle La Source
Localisation Mur B
Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P002

Pièce 5ème étage -
Dégagement

Localisation Sol

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Présence d'amiante

ZPSO P029

Pièce 5ème étage - Dégagement

Localisation Mur F

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P031

Pièce 5ème étage - Dégagement

Localisation Mur E

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P031

Pièce 5ème étage - Dégagement

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P029

Pièce 5ème étage - Dégagement

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P029

Pièce 5ème étage - Dégagement
Localisation Mur A
Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P034

Pièce 5ème étage - Chaufferie
Localisation Mur D
Matériaux Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P033

Pièce 5ème étage -
Chaufferie
Localisation Mur B
Matériaux Peinture, Plâtre
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P037

Pièce 5ème étage - Escalier 1
Localisation Plafond
Matériaux Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P035

Pièce 5ème étage - Escalier 1
Localisation Mur D
Matériaux Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P035

Pièce 5ème étage - Escalier 1
Localisation Mur A
Matériaux Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P031

Pièce 5ème étage - Escalier 1
Localisation Mur B
Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P035

Pièce 5ème étage - Escalier 1
Localisation Mur C
Matériaux Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P018

Pièce 5ème étage - Salle du conseil
Localisation Plénum isolant
Matériaux Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P019

Pièce 5ème étage - Salle du conseil
Localisation Plénum poutre
Matériaux Enduit de rebouchage
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P017

Pièce 5ème étage - Local 2

Localisation Faux-plafonds

Matériaux Panneaux et plaques

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P018

Pièce 5ème étage - Local 2

Localisation Plénum isolant

Matériaux Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P010

Pièce 5ème étage - Local 2

Localisation Fenêtre

Matériaux Joints de mastic de vitrage

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P010

Pièce 5ème étage - Salle La Source

Localisation Fenêtre

Matériaux Joints de mastic de vitrage

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P018

Pièce 5ème étage - Salle La Source

Localisation Plénum isolant

Matériaux Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P002

Pièce 5ème étage -
Stockage

Localisation Sol

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Présence d'amiante

ZPSO P023

Pièce 5ème étage - Stockage

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P023

Pièce 5ème étage - Stockage

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P023

Pièce 5ème étage - Stockage

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P023

Pièce 5ème étage - Stockage

Localisation Cloison C

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P026

Pièce 5ème étage -
Stockage

Localisation Murs Plénum

Matériaux Panneaux et plaques

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P027

Pièce 5ème étage -
Stockage

Localisation Faux-plafonds

Matériaux Panneaux et plaques

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P028

Pièce 5ème étage -
Stockage

Localisation Plafond bois

Matériaux Peinture, Bois

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P010

Pièce 5ème étage - Stockage

Localisation Fenêtre

Matériaux Joints de mastic de vitrage

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P018

Pièce 5ème étage - Stockage

Localisation Plénum isolant

Matériaux Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P002

Pièce 5ème étage - Jardin des plantes
Localisation Sol
Matériaux
Date 16 avril 2025
Résultat Présence d'amiante

ZPSO P023

Pièce 5ème étage - Jardin des plantes
Localisation Mur D
Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P023

Pièce 5ème étage - Jardin des plantes
Localisation Mur A
Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P023

Pièce 5ème étage - Jardin des plantes
Localisation Mur B
Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P023

Pièce 5ème étage - Jardin des plantes
Localisation Cloison C
Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P026

Pièce 5ème étage - Jardin des plantes

Localisation Murs Plénum

Matériaux Panneaux et plaques

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P027

Pièce 5ème étage - Jardin des plantes

Localisation Faux-plafonds

Matériaux Panneaux et plaques

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P028

Pièce 5ème étage - Jardin des plantes

Localisation Plafond bois

Matériaux Peinture, Bois

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P010

Pièce 5ème étage - Jardin des plantes

Localisation Fenêtre

Matériaux Joints de mastic de vitrage

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P018

Pièce 5ème étage - Jardin des plantes

Localisation Plénum isolant

Matériaux Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P011

Pièce 5ème étage -
Dégagement

Localisation Faux-plafonds

Matériaux Panneaux et plaques

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P018

Pièce 5ème étage - Dégagement

Localisation Plénum isolant

Matériaux Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P010

Pièce 5ème étage - Chaufferie

Localisation Fenêtre

Matériaux Joints de mastic de vitrage

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P002

Pièce 5ème étage - Dégagement

Localisation Sol Placard

Matériaux Ragréages, Dalles de sol, Colles bitumineuses

Date 16 avril 2025

Résultat Présence d'amiante

ZPSO P002

Pièce 5ème étage - Escalier 1

Localisation Sol dalle de sol

Matériaux Ragréages, Dalles de sol, Colles bitumineuses

Date 16 avril 2025

Résultat Présence d'amiante



ZPSO P010

Pièce 5ème étage - Escalier 1
Localisation Fenêtre
Matériaux Joints de mastic de vitrage
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P002

Pièce 5ème étage - Dgt conseil
Localisation Sol
Matériaux
Date 16 avril 2025
Résultat Présence d'amiante

ZPSO P042

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Resp. GAP
Localisation Mur B
Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P042

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Resp. GAP
Localisation Mur D
Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P042

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Resp. GAP
Localisation Mur C
Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante



ZPSO P002

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Bureau 1
Localisation Sol
Matériaux Ragréages, Dalles de sol, Colles bitumineuses
Date 16 avril 2025
Résultat Présence d'amiante

ZPSO P046

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Bureau 1
Localisation Plafond
Matériaux Panneaux collés, vissés ou cloués
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P043

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Bureau 1
Localisation Mur D
Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P043

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Bureau 1
Localisation Mur A
Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P043

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Bureau 1
Localisation Mur C
Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante



ZPSO P002

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Dgt 1
Localisation Sol
Matériaux Ragréages, Dalles de sol, Colles bitumineuses
Date 16 avril 2025
Résultat Présence d'amiante

ZPSO P043

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Dgt 1
Localisation Mur B
Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P043

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Dgt 1
Localisation Mur A
Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P043

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Dgt 1
Localisation Mur D
Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P043

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Dgt 1
Localisation Mur C
Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P002

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Dgt 2
Localisation Sol
Matériaux Ragréages, Dalles de sol, Colles bitumineuses
Date 16 avril 2025
Résultat Présence d'amiante

ZPSO P043

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Dgt 2
Localisation Mur E
Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P047

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Dgt 2
Localisation Mur F
Matériaux Papier peint, Peinture, Plâtre
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P043

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Dgt 2
Localisation Mur A
Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P047

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Dgt 2
Localisation Mur B
Matériaux Papier peint, Peinture, Plâtre
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P043

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Dgt 2
Localisation Mur C
Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P043

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Dgt 2
Localisation Mur D
Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P045

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Dgt
1
Localisation Faux-plafonds
Matériaux
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P002

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Recrutement
Localisation Sol
Matériaux Ragréages, Dalles de sol, Colles bitumineuses
Date 16 avril 2025
Résultat Présence d'amiante

ZPSO P046

Pièce 4ème étage / Zone 1 -
Recrutement
Localisation Plafond
Matériaux Panneaux collés, vissés ou cloués
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P042

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Recrutement

Localisation Mur B

Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P042

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Recrutement

Localisation Mur A

Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P042

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Recrutement

Localisation Mur D

Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P042

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Recrutement

Localisation Mur C

Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P041

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Recrutement

Localisation Coffrage sous fenêtre

Matériaux Peinture, Bois

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P044

Pièce 4ème étage / Zone 1 -
Recrutement

Localisation Fenêtre

Matériaux Joints de mastic de vitrage

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P045

Pièce 4ème étage / Zone 1 -
Recrutement

Localisation Faux-plafonds

Matériaux Panneaux et plaques

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P044

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Bureau
1

Localisation Fenêtre

Matériaux Joints de mastic de vitrage

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P045

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Bureau
1

Localisation Faux-plafonds

Matériaux Panneaux et plaques

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P041

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Bureau
1

Localisation Coffrage sous fenêtre

Matériaux Peinture, Bois

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P002

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Sce GAP

Localisation Sol

Matériaux Ragréages, Dalles de sol, Colles bitumineuses

Date 16 avril 2025

Résultat Présence d'amiante

ZPSO P046

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Sce GAP

Localisation Plafond

Matériaux Panneaux collés, vissés ou
cloués

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P043

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Sce GAP

Localisation Mur D

Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P043

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Sce GAP

Localisation Mur A

Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P043

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Sce GAP
Localisation Mur B
Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P047

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Sce
GAP
Localisation Mur C
Matériaux Papier peint, Peinture, Plâtre
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P044

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Sce
GAP
Localisation Fenêtre
Matériaux Joints de mastic de vitrage
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P045

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Sce
GAP
Localisation Faux-plafonds
Matériaux Panneaux et plaques
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P002

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Bureau 2
Localisation Sol
Matériaux Ragréages, Dalles de sol, Colles bitumineuses
Date 16 avril 2025
Résultat Présence d'amiante

ZPSO P046

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Bureau 2

Localisation Plafond

Matériaux Panneaux collés, vissés ou cloués

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P047

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Bureau 2

Localisation Mur D

Matériaux Papier peint, Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P043

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Bureau 2

Localisation Mur A

Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P043

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Bureau 2

Localisation Mur B

Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P043

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Bureau 2

Localisation Mur C

Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P044

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Bureau
2

Localisation Fenêtre

Matériaux Joints de mastic de vitrage

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P045

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Bureau
2

Localisation Faux-plafonds

Matériaux Panneaux et plaques

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P002

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Bureau 3

Localisation Sol

Matériaux Ragréages, Dalles de sol, Colles bitumineuses

Date 16 avril 2025

Résultat Présence d'amiante

ZPSO P046

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Bureau 3

Localisation Plafond

Matériaux Panneaux collés, vissés ou
cloués

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P047

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Bureau
3

Localisation Mur D

Matériaux Papier peint, Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P043

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Bureau 3

Localisation Mur A

Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P043

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Bureau 3

Localisation Mur B

Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P043

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Bureau 3

Localisation Mur C

Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P045

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Bureau 3

Localisation Faux-plafonds

Matériaux Panneaux et plaques

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P045

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Dgt 2

Localisation Faux-plafonds

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P040

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Resp. Gest emploi
1

Localisation Sol (sous lino)

Matériaux Colles non bitumineuses, Moquette

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P046

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Resp. Gest emploi
1

Localisation Plafond

Matériaux Panneaux collés, vissés ou cloués

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P042

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Resp. Gest emploi 1

Localisation Mur B

Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P042

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Resp. Gest emploi 1

Localisation Mur A

Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P042

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Resp. Gest emploi 1

Localisation Mur D

Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P042

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Resp. Gest emploi 1

Localisation Mur C

Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P041

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Resp. Gest emploi 1

Localisation Coffrage sous fenêtre

Matériaux Peinture, Bois

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P044

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Resp. Gest emploi 1

Localisation Fenêtre

Matériaux Joints de mastic de vitrage

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P045

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Resp. Gest emploi 1

Localisation Faux-plafonds

Matériaux Panneaux et plaques

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P040

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Pôle Appui Médiation

Localisation Sol (sous lino)

Matériaux Colles non bitumineuses, Moquette

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P046

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Pôle Appui Médiation

Localisation Plafond

Matériaux Panneaux collés, vissés ou cloués

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P042

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Pôle Appui Médiation

Localisation Mur B

Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P042

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Pôle Appui Médiation

Localisation Mur A

Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P042

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Pôle Appui Médiation

Localisation Mur D

Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P042

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Pôle Appui Médiation

Localisation Mur C

Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P041

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Pôle Appui
Médiation

Localisation Coffrage sous fenêtre

Matériaux Peinture, Bois

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P044

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Pôle Appui
Médiation

Localisation Fenêtre

Matériaux Joints de mastic de vitrage

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P040

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Salle
Réunion

Localisation Sol

Matériaux Colles non bitumineuses, Moquette

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P046

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Salle
Réunion

Localisation Plafond

Matériaux Panneaux collés, vissés ou cloués

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P040

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Gestion Emploi et Compétences

Localisation Sol (sous lino)

Matériaux Colles non bitumineuses, Moquette

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P046

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Gestion Emploi et Compétences

Localisation Plafond

Matériaux Panneaux collés, vissés ou cloués

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P042

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Gestion Emploi et Compétences

Localisation Mur B

Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P042

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Gestion Emploi et Compétences

Localisation Mur A

Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P042

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Gestion Emploi et Compétences

Localisation Mur D

Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P047

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Gestion Emploi et Compétences

Localisation Mur C

Matériaux Papier peint, Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P044

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Gestion Emploi et Compétences

Localisation Fenêtre

Matériaux Joints de mastic de vitrage

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P045

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Gestion Emploi et Compétences

Localisation Faux-plafonds

Matériaux Panneaux et plaques

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P002

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Resp. GAP

Localisation Sol

Matériaux Ragréages, Dalles de sol, Colles bitumineuses

Date 16 avril 2025

Résultat Présence d'amiante



ZPSO P002

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Resp. Gest emploi
1

Localisation Sol

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Présence d'amiante

ZPSO P002

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Pôle Appui
Médiation

Localisation Sol

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Présence d'amiante

ZPSO P002

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Gestion Emploi et
Compétences

Localisation Sol

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Présence d'amiante

ZPSO P047

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Salle
Réunion

Localisation Mur B

Matériaux Papier peint, Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P047

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Salle Réunion

Localisation Mur C

Matériaux Papier peint, Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P047

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Salle Réunion

Localisation Mur D

Matériaux Papier peint, Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P047

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Salle Réunion

Localisation Mur A

Matériaux Papier peint, Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P002

Pièce 4ème étage / Zone 1 - Salle Réunion

Localisation Sol

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Présence d'amiante



ZPSO P053

Pièce 4ème étage / Zone 2 - Resp DCGDR

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P051

Pièce 4ème étage / Zone 2 - Resp DCGDR

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P002

Pièce 4ème étage / Zone 2 - Dgt 3

Localisation Sol

Matériaux Ragréages, Dalles de sol, Colles bitumineuses

Date 16 avril 2025

Résultat Présence d'amiante

ZPSO P047

Pièce 4ème étage / Zone 2 - Dgt 3

Localisation Mur G

Matériaux Papier peint, Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P047

Pièce 4ème étage / Zone 2 - Dgt 3

Localisation Mur H

Matériaux Papier peint, Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P047

Pièce 4ème étage / Zone 2 - Dgt 3

Localisation Mur A

Matériaux Papier peint, Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P043

Pièce 4ème étage / Zone 2 - Dgt 3

Localisation Mur B

Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P043

Pièce 4ème étage / Zone 2 - Dgt 3

Localisation Mur C

Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P047

Pièce 4ème étage / Zone 2 - Dgt 3

Localisation Mur D

Matériaux Papier peint, Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P047

Pièce 4ème étage / Zone 2 - Dgt 3

Localisation Mur E

Matériaux Papier peint, Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P047

Pièce 4ème étage / Zone 2 - Dgt 3
Localisation Mur F
Matériaux Papier peint, Peinture, Plâtre
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P044

Pièce 4ème étage / Zone 2 - Resp
DCGDR
Localisation Fenêtre
Matériaux Joints de mastic de vitrage
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P002

Pièce 4ème étage / Zone 2 -
Communication
Localisation Sol
Matériaux
Date 16 avril 2025
Résultat Présence d'amiante

ZPSO P055

Pièce 4ème étage / Zone 2 -
Communication
Localisation Plafond
Matériaux Peinture, Plâtre
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P052

Pièce 4ème étage / Zone 2 - Communication
Localisation Mur B
Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P052

Pièce 4ème étage / Zone 2 - Communication

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P053

Pièce 4ème étage / Zone 2 - Communication

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P053

Pièce 4ème étage / Zone 2 - Communication

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P054

Pièce 4ème étage / Zone 2 - Communication

Localisation Faux-plafonds

Matériaux Panneaux et plaques

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P056

Pièce 4ème étage / Zone 2 - Communication

Localisation Isolant cloison

Matériaux Isolants intérieurs fibreux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P044

Pièce 4ème étage / Zone 2 -
Communication

Localisation Fenêtre

Matériaux Joints de mastic de vitrage

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P002

Pièce 4ème étage / Zone 2 - Resp.
Comm

Localisation Sol

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Présence d'amiante

ZPSO P055

Pièce 4ème étage / Zone 2 - Resp.
Comm

Localisation Plafond

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P051

Pièce 4ème étage / Zone 2 - Resp. Comm

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P051

Pièce 4ème étage / Zone 2 - Resp. Comm

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P051

Pièce 4ème étage / Zone 2 - Resp. Comm
Localisation Mur D
Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P053

Pièce 4ème étage / Zone 2 - Resp. Comm
Localisation Mur C
Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P054

Pièce 4ème étage / Zone 2 - Resp. Comm
Localisation Faux-plafonds
Matériaux Panneaux et plaques
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P056

Pièce 4ème étage / Zone 2 - Resp. Comm
Localisation Isolant cloison
Matériaux Isolants intérieurs fibreux
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P044

Pièce 4ème étage / Zone 2 - Resp. Comm
Localisation Fenêtre
Matériaux Joints de mastic de vitrage
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P002

Pièce 4ème étage / Zone 2 -
DCGDR

Localisation Sol

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Présence d'amiante

ZPSO P055

Pièce 4ème étage / Zone 2 -
DCGDR

Localisation Plafond

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P053

Pièce 4ème étage / Zone 2 -
DCGDR

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P051

Pièce 4ème étage / Zone 2 - DCGDR

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P051

Pièce 4ème étage / Zone 2 - DCGDR

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P053

Pièce 4ème étage / Zone 2 -
DCGDR

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P054

Pièce 4ème étage / Zone 2 -
DCGDR

Localisation Faux-plafonds

Matériaux Panneaux et plaques

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P056

Pièce 4ème étage / Zone 2 -
DCGDR

Localisation Isolant cloison

Matériaux Isolants intérieurs fibreux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P044

Pièce 4ème étage / Zone 2 -
DCGDR

Localisation Fenêtre

Matériaux Joints de mastic de vitrage

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P002

Pièce 4ème étage / Zone 2 - Resp.
STATS

Localisation Sol

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Présence d'amiante

ZPSO P055

Pièce 4ème étage / Zone 2 - Resp.
STATS

Localisation Plafond

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P051

Pièce 4ème étage / Zone 2 - Resp. STATS

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P051

Pièce 4ème étage / Zone 2 - Resp. STATS

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P051

Pièce 4ème étage / Zone 2 - Resp. STATS

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P051

Pièce 4ème étage / Zone 2 - Resp. STATS
Localisation Mur C
Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P054

Pièce 4ème étage / Zone 2 - Resp. STATS
Localisation Faux-plafonds
Matériaux Panneaux et plaques
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P056

Pièce 4ème étage / Zone 2 - Resp. STATS
Localisation Isolant cloison
Matériaux Isolants intérieurs fibreux
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P044

Pièce 4ème étage / Zone 2 - Resp. STATS
Localisation Fenêtre
Matériaux Joints de mastic de vitrage
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P002

Pièce 4ème étage / Zone 2 - STATS
Localisation Sol
Matériaux
Date 16 avril 2025
Résultat Présence d'amiante

ZPSO P055

Pièce 4ème étage / Zone 2 -
STATS

Localisation Plafond

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P051

Pièce 4ème étage / Zone 2 - STATS

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P051

Pièce 4ème étage / Zone 2 - STATS

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P051

Pièce 4ème étage / Zone 2 - STATS

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P051

Pièce 4ème étage / Zone 2 - STATS

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P054

Pièce 4ème étage / Zone 2 -
STATS

Localisation Faux-plafonds

Matériaux Panneaux et plaques

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P056

Pièce 4ème étage / Zone 2 -
STATS

Localisation Isolant cloison

Matériaux Isolants intérieurs fibreux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P044

Pièce 4ème étage / Zone 2 -
STATS

Localisation Fenêtre

Matériaux Joints de mastic de vitrage

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P002

Pièce 4ème étage / Zone 2 -
PAPSI

Localisation Sol

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Présence d'amiante

ZPSO P055

Pièce 4ème étage / Zone 2 - PAPSI

Localisation Plafond

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P051

Pièce 4ème étage / Zone 2 - PAPSI

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P051

Pièce 4ème étage / Zone 2 - PAPSI

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P051

Pièce 4ème étage / Zone 2 - PAPSI

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P051

Pièce 4ème étage / Zone 2 - PAPSI

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P045

Pièce 4ème étage / Zone 2 - PAPSI

Localisation Faux-plafonds

Matériaux Panneaux et plaques

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P056

Pièce 4ème étage / Zone 2 - PAPSI

Localisation Isolant cloison

Matériaux Isolants intérieurs fibreux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P044

Pièce 4ème étage / Zone 2 - PAPSI

Localisation Fenêtre

Matériaux Joints de mastic de vitrage

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P002

Pièce 4ème étage / Zone 2 - Contrôle de gestion

Localisation Sol

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Présence d'amiante



ZPSO P046

Pièce 4ème étage / Zone 2 - Contrôle de gestion

Localisation Plafond

Matériaux Panneaux collés, vissés ou cloués

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P051

Pièce 4ème étage / Zone 2 - Contrôle de gestion

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P047

Pièce 4ème étage / Zone 2 - Contrôle de gestion

Localisation Mur A

Matériaux Papier peint, Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P051

Pièce 4ème étage / Zone 2 - Contrôle de gestion

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P051

Pièce 4ème étage / Zone 2 - Contrôle de gestion

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P054

Pièce 4ème étage / Zone 2 - Contrôle de gestion

Localisation Faux-plafonds

Matériaux Panneaux et plaques

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P056

Pièce 4ème étage / Zone 2 - Contrôle de gestion

Localisation Isolant cloison

Matériaux Isolants intérieurs fibreux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P044

Pièce 4ème étage / Zone 2 - Contrôle de gestion

Localisation Fenêtre

Matériaux Joints de mastic de vitrage

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P002

Pièce 4ème étage / Zone 2 - Resp. Dept Prestations

Localisation Sol

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Présence d'amiante



ZPSO P046

Pièce 4ème étage / Zone 2 - Resp. Dept
Prestations

Localisation Plafond

Matériaux Panneaux collés, vissés ou cloués

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P051

Pièce 4ème étage / Zone 2 - Resp. Dept Prestations

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P047

Pièce 4ème étage / Zone 2 - Resp. Dept
Prestations

Localisation Mur A

Matériaux Papier peint, Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P051

Pièce 4ème étage / Zone 2 - Resp. Dept Prestations

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P051

Pièce 4ème étage / Zone 2 - Resp. Dept Prestations

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P045

Pièce 4ème étage / Zone 2 - Resp. Dept
Prestations

Localisation Faux-plafonds

Matériaux Panneaux et plaques

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P056

Pièce 4ème étage / Zone 2 - Resp. Dept
Prestations

Localisation Isolant cloison

Matériaux Isolants intérieurs fibreux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P044

Pièce 4ème étage / Zone 2 - Resp. Dept
Prestations

Localisation Fenêtre

Matériaux Joints de mastic de vitrage

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P037

Pièce 4ème étage / Zone 2 - Escalier 1

Localisation Plafond

Matériaux Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P031

Pièce 4ème étage / Zone 2 - Escalier
1

Localisation Mur B

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P031

Pièce 4ème étage / Zone 2 - Escalier
1

Localisation Mur C

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P035

Pièce 4ème étage / Zone 2 - Escalier
1

Localisation Mur D

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P035

Pièce 4ème étage / Zone 2 - Escalier
1

Localisation Mur A

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P002

Pièce 4ème étage / Zone 2 - Escalier
1

Localisation Sol dalle de sol

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Présence d'amiante

ZPSO P038

Pièce 4ème étage / Zone 2 - Escalier 1

Localisation Palier intermédiaire et marches

Matériaux Ragréages, Colles non bitumineuses

Date 16 avril 2025

Résultat Présence d'amiante



ZPSO P010

Pièce 4ème étage / Zone 2 - Escalier
1

Localisation Fenêtre

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P045

Pièce 4ème étage / Zone 2 - Dgt
3

Localisation Faux-plafonds

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P046

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Salle de réunion
1

Localisation Plafond

Matériaux Panneaux collés, vissés ou cloués

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P093

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Salle de réunion
1

Localisation Mur B

Matériaux Papier peint, Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P091

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Sous Directrice
1

Localisation Sol

Matériaux Colles non bitumineuses

Date 16 avril 2025

Résultat Présence d'amiante

ZPSO P046

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Sous Directrice
1

Localisation Plafond

Matériaux Panneaux collés, vissés ou cloués

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P094

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Sous Directrice 1

Localisation Mur A

Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P094

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Sous Directrice 1

Localisation Mur B

Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P093

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Sous Directrice
1

Localisation Mur C

Matériaux Papier peint, Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P093

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Sous Directrice
1

Localisation Mur D

Matériaux Papier peint, Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P091

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Dgt
4

Localisation Sol

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Présence d'amiante

ZPSO P098

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Dgt
4

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P098

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Dgt
4

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P098

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Dgt
4

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P044

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Salle de réunion
1

Localisation Fenêtre

Matériaux Joints de mastic de vitrage

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P054

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Salle de réunion
1

Localisation Faux-plafonds

Matériaux Panneaux et plaques

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P096

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Sous Directrice
1

Localisation Plafond menuiserie

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P044

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Sous Directrice
1

Localisation Fenêtre

Matériaux Joints de mastic de vitrage

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P091

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Attaché de
direction

Localisation Sol

Matériaux Colles non bitumineuses

Date 16 avril 2025

Résultat Présence d'amiante

ZPSO P046

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Attaché de
direction

Localisation Plafond

Matériaux Panneaux collés, vissés ou cloués

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P094

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Attaché de direction

Localisation Mur A

Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P094

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Attaché de direction

Localisation Mur B

Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P093

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Attaché de direction

Localisation Mur C

Matériaux Papier peint, Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P094

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Attaché de direction

Localisation Mur D

Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P079

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Attaché de direction

Localisation Faux-plafonds

Matériaux Panneaux et plaques 60x60

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P096

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Attaché de direction

Localisation Plafond menuiserie

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P044

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Attaché de direction

Localisation Fenêtre

Matériaux Joints de mastic de vitrage

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P091

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Manager
Trans.

Localisation Sol

Matériaux Colles non bitumineuses

Date 16 avril 2025

Résultat Présence d'amiante

ZPSO P046

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Manager
Trans.

Localisation Plafond

Matériaux Panneaux collés, vissés ou cloués

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P094

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Manager Trans.

Localisation Mur A

Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P094

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Manager Trans.

Localisation Mur B

Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P093

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Manager
Trans.

Localisation Mur C

Matériaux Papier peint, Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P094

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Manager Trans.
Localisation Mur D
Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P054

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Manager Trans.
Localisation Faux-plafonds
Matériaux Panneaux et plaques 60x60
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P096

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Manager Trans.
Localisation Plafond menuiserie
Matériaux Peinture, Plâtre
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P044

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Manager Trans.
Localisation Fenêtre
Matériaux Joints de mastic de vitrage
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P091

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Secr. de Direction
Localisation Sol
Matériaux Colles non bitumineuses
Date 16 avril 2025
Résultat Présence d'amiante



ZPSO P046

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Secr. de Direction

Localisation Plafond

Matériaux Panneaux collés, vissés ou cloués

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P094

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Secr. de Direction

Localisation Mur A

Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P094

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Secr. de Direction

Localisation Mur B

Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P093

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Secr. de Direction

Localisation Mur C

Matériaux Papier peint, Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P094

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Secr. de Direction

Localisation Mur D

Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P054

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Secr. de Direction

Localisation Faux-plafonds

Matériaux Panneaux et plaques 60x60

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P096

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Secr. de Direction

Localisation Plafond menuiserie

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P044

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Secr. de Direction

Localisation Fenêtre

Matériaux Joints de mastic de vitrage

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P091

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Directrice Générale

Localisation Sol

Matériaux Colles non bitumineuses

Date 16 avril 2025

Résultat Présence d'amiante



ZPSO P046

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Directrice Générale

Localisation Plafond

Matériaux Panneaux collés, vissés ou cloués

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P094

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Directrice Générale

Localisation Mur A

Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P094

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Directrice Générale

Localisation Mur B

Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P093

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Directrice Générale

Localisation Mur C

Matériaux Papier peint, Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P094

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Directrice Générale

Localisation Mur D

Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P054

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Directrice Générale

Localisation Faux-plafonds

Matériaux Panneaux et plaques 60x60

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P096

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Directrice Générale

Localisation Plafond menuiserie

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P044

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Directrice Générale

Localisation Fenêtre

Matériaux Joints de mastic de vitrage

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P091

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Prés. du conseil

Localisation Sol

Matériaux Colles non bitumineuses

Date 16 avril 2025

Résultat Présence d'amiante



ZPSO P046

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Prés. du conseil

Localisation Plafond

Matériaux Panneaux collés, vissés ou cloués

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P094

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Prés. du conseil

Localisation Mur A

Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P094

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Prés. du conseil

Localisation Mur B

Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P093

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Prés. du conseil

Localisation Mur C

Matériaux Papier peint, Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P094

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Prés. du conseil

Localisation Mur D

Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P045

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Prés. du conseil

Localisation Faux-plafonds

Matériaux Panneaux et plaques 60x60

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P096

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Prés. du conseil

Localisation Plafond menuiserie

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P044

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Prés. du conseil

Localisation Fenêtre

Matériaux Joints de mastic de vitrage

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P091

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Resp. Marketing

Localisation Sol

Matériaux Colles non bitumineuses

Date 16 avril 2025

Résultat Présence d'amiante

ZPSO P046

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Resp. Marketing

Localisation Plafond

Matériaux Panneaux collés, vissés ou cloués

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P094

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Resp. Marketing

Localisation Mur A

Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P094

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Resp. Marketing

Localisation Mur B

Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P093

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Resp. Marketing

Localisation Mur C

Matériaux Papier peint, Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P094

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Resp. Marketing

Localisation Mur D

Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P079

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Resp.
Marketing

Localisation Faux-plafonds

Matériaux Panneaux et plaques 60x60

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P096

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Resp.
Marketing

Localisation Plafond menuiserie

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P044

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Resp.
Marketing

Localisation Fenêtre

Matériaux Joints de mastic de vitrage

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P091

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Attaché de direction
2

Localisation Sol

Matériaux Colles non bitumineuses jaune et noir

Date 16 avril 2025

Résultat Présence d'amiante



ZPSO P046

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Attaché de direction
2

Localisation Plafond

Matériaux Panneaux collés, vissés ou cloués

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P092

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Attaché de direction
2

Localisation Mur C

Matériaux Papier peint, Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P094

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Attaché de direction 2

Localisation Mur D

Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P093

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Attaché de direction
2

Localisation Mur A

Matériaux Papier peint, Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P094

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Attaché de direction 2

Localisation Mur B

Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P096

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Attaché de direction
2

Localisation Plafond menuiserie

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P044

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Attaché de direction
2

Localisation Fenêtre

Matériaux Joints de mastic de vitrage

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P054

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Attaché de direction
2

Localisation Faux-plafonds

Matériaux Panneaux et plaques

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P091

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Directrice Adjointe
1

Localisation Sol

Matériaux Colles non bitumineuses jaune et noir

Date 16 avril 2025

Résultat Présence d'amiante

ZPSO P046

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Directrice Adjointe
1

Localisation Plafond

Matériaux Panneaux collés, vissés ou cloués

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P092

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Directrice Adjointe
1

Localisation Mur C

Matériaux Papier peint, Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P094

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Directrice Adjointe 1

Localisation Mur D

Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P093

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Directrice Adjointe
1

Localisation Mur A

Matériaux Papier peint, Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P094

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Directrice Adjointe 1

Localisation Mur B

Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P096

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Directrice Adjointe
1

Localisation Plafond menuiserie

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P044

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Directrice Adjointe
1

Localisation Fenêtre

Matériaux Joints de mastic de vitrage

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P054

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Directrice Adjointe
1

Localisation Faux-plafonds

Matériaux Panneaux et plaques

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P091

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Directrice Adjointe
2

Localisation Sol

Matériaux Colles non bitumineuses jaune et noir

Date 16 avril 2025

Résultat Présence d'amiante

ZPSO P046

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Directrice Adjointe 2

Localisation Plafond

Matériaux Panneaux collés, vissés ou cloués

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P092

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Directrice Adjointe 2

Localisation Mur C

Matériaux Papier peint, Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P094

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Directrice Adjointe 2

Localisation Mur D

Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P093

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Directrice Adjointe 2

Localisation Mur A

Matériaux Papier peint, Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P094

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Directrice Adjointe 2

Localisation Mur B

Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P096

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Directrice Adjointe
2

Localisation Plafond menuiserie

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P044

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Directrice Adjointe
2

Localisation Fenêtre

Matériaux Joints de mastic de vitrage

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P054

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Directrice Adjointe
2

Localisation Faux-plafonds

Matériaux Panneaux et plaques

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P091

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Directrice Comptable
Financier

Localisation Sol

Matériaux Colles non bitumineuses jaune et noir

Date 16 avril 2025

Résultat Présence d'amiante

ZPSO P046

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Directrice Comptable
Financier

Localisation Plafond

Matériaux Panneaux collés, vissés ou cloués

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P092

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Directrice Comptable
Financier

Localisation Mur C

Matériaux Papier peint, Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P094

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Directrice Comptable
Financier

Localisation Mur D

Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P093

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Directrice Comptable
Financier

Localisation Mur A

Matériaux Papier peint, Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P094

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Directrice Comptable
Financier

Localisation Mur B

Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P096

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Directrice Comptable
Financier

Localisation Plafond menuiserie

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P044

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Directrice Comptable
Financier

Localisation Fenêtre

Matériaux Joints de mastic de vitrage

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P054

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Directrice Comptable
Financier

Localisation Faux-plafonds

Matériaux Panneaux et plaques

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P091

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Sous-directrice

Localisation Sol

Matériaux Colles non bitumineuses jaune et noir

Date 16 avril 2025

Résultat Présence d'amiante

ZPSO P046

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Sous-directrice

Localisation Plafond

Matériaux Panneaux collés, vissés ou cloués

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P092

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Sous-directrice

Localisation Mur C

Matériaux Papier peint, Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P094

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Sous-directrice

Localisation Mur D

Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P093

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Sous-directrice

Localisation Mur A

Matériaux Papier peint, Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P094

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Sous-directrice

Localisation Mur B

Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P096

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Sous-directrice

Localisation Plafond menuiserie

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P044

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Sous-directrice

Localisation Fenêtre

Matériaux Joints de mastic de vitrage

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P054

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Sous-directrice

Localisation Faux-plafonds

Matériaux Panneaux et plaques

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P091

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Pôle Appui Médiation

Localisation Sol

Matériaux Colles non bitumineuses jaune et noir

Date 16 avril 2025

Résultat Présence d'amiante

ZPSO P046

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Pôle Appui Médiation

Localisation Plafond

Matériaux Panneaux collés, vissés ou cloués

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P092

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Pôle Appui Médiation

Localisation Mur C

Matériaux Papier peint, Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P094

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Pôle Appui Médiation

Localisation Mur D

Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P093

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Pôle Appui Médiation

Localisation Mur A

Matériaux Papier peint, Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P094

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Pôle Appui Médiation

Localisation Mur B

Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P096

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Pôle Appui
Médiation

Localisation Plafond menuiserie

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P044

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Pôle Appui
Médiation

Localisation Fenêtre

Matériaux Joints de mastic de vitrage

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P054

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Pôle Appui
Médiation

Localisation Faux-plafonds

Matériaux Panneaux et plaques

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P057

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Dgt
4

Localisation Poteaux

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P045

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Dgt
4

Localisation Faux-plafonds

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P002

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Dgt
5

Localisation Sol

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Présence d'amiante

ZPSO P099

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Dgt
5

Localisation Plafond

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P098

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Dgt
5

Localisation Mur F

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P098

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Dgt
5

Localisation Mur E

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P098

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Dgt
5

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P098

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Dgt
5

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P098

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Dgt
5

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P098

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Dgt
5

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P045

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Dgt
5

Localisation Faux-plafonds

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P087

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Escalier
2

Localisation Sol

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P090

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Escalier
2

Localisation Plafond

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P089

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Escalier 2

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P089

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Escalier 2

Localisation Mur H

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P089

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Escalier 2

Localisation Mur G

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P089

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Escalier 2

Localisation Mur F

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P089

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Escalier 2

Localisation Mur E

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P089

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Escalier 2

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P089

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Escalier 2

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P089

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Escalier 2

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P087

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Stock.

Localisation Sol

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P090

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Stock.

Localisation Plafond

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P089

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Stock.

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P089

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Stock.

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P089

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Stock.

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P089

Pièce 4ème étage / Zone 3 - Stock.

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P046

Pièce 3ème étage / Zone 1 - DAM

Localisation Plafond

Matériaux Panneaux collés, vissés ou cloués

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P069

Pièce 3ème étage / Zone 1 - DAM

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P061

Pièce 3ème étage / Zone 1 - DAM

Localisation Mur B

Matériaux Papier peint, Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P058

Pièce 3ème étage / Zone 1 - Dgt 1
Localisation Sol
Matériaux Ragréages, Dalles de sol, Colles bitumineuses
Date 16 avril 2025
Résultat Présence d'amiante

ZPSO P066

Pièce 3ème étage / Zone 1 - Dgt 1
Localisation Mur B
Matériaux Peinture, Plâtre
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P066

Pièce 3ème étage / Zone 1 - Dgt 1
Localisation Mur C
Matériaux Peinture, Plâtre
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P066

Pièce 3ème étage / Zone 1 - Dgt 1
Localisation Mur D
Matériaux Peinture, Plâtre
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P066

Pièce 3ème étage / Zone 1 - Dgt 1
Localisation Mur E
Matériaux Peinture, Plâtre
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante



ZPSO P066

Pièce 3ème étage / Zone 1 - Dgt
1

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P045

Pièce 3ème étage / Zone 1 -
DAM

Localisation Faux-plafonds

Matériaux Panneaux et plaques

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P058

Pièce 3ème étage / Zone 1 -
RPS

Localisation Sol

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Présence d'amiante

ZPSO P046

Pièce 3ème étage / Zone 1 -
RPS

Localisation Plafond

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P061

Pièce 3ème étage / Zone 1 - RPS

Localisation Mur C

Matériaux Papier peint, Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P061

Pièce 3ème étage / Zone 1 - RPS
Localisation Mur D
Matériaux Papier peint, Peinture, Plâtre
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P063

Pièce 3ème étage / Zone 1 - RPS
Localisation Mur E
Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P063

Pièce 3ème étage / Zone 1 - RPS
Localisation Mur F
Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P069

Pièce 3ème étage / Zone 1 -
RPS
Localisation Mur A
Matériaux
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P063

Pièce 3ème étage / Zone 1 - RPS
Localisation Mur B
Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P064

Pièce 3ème étage / Zone 1 - RPS

Localisation Plafond menuiserie

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P065

Pièce 3ème étage / Zone 1 - RPS

Localisation Fenêtre

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P045

Pièce 3ème étage / Zone 1 - RPS

Localisation Faux-plafonds

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P058

Pièce 3ème étage / Zone 1 - Resp. DNS

Localisation Sol

Matériaux Ragréages, Dalles de sol, Colles bitumineuses noir

Date 16 avril 2025

Résultat Présence d'amiante

ZPSO P046

Pièce 3ème étage / Zone 1 - Resp. DNS

Localisation Plafond

Matériaux Panneaux collés, vissés ou cloués

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P061

Pièce 3ème étage / Zone 1 - Resp.
DNS

Localisation Mur C

Matériaux Papier peint, Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P062

Pièce 3ème étage / Zone 1 - Resp. DNS

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P069

Pièce 3ème étage / Zone 1 - Resp.
DNS

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P062

Pièce 3ème étage / Zone 1 - Resp. DNS

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P064

Pièce 3ème étage / Zone 1 - Resp.
DNS

Localisation Plafond menuiserie

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P065

Pièce 3ème étage / Zone 1 - Resp.
DNS

Localisation Fenêtre

Matériaux Joints de mastic de vitrage

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P045

Pièce 3ème étage / Zone 1 - Resp.
DNS

Localisation Faux-plafonds

Matériaux Panneaux et plaques

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P058

Pièce 3ème étage / Zone 1 - Resp. Gestion risque

Localisation Sol

Matériaux Ragréages, Dalles de sol, Colles bitumineuses noir

Date 16 avril 2025

Résultat Présence d'amiante

ZPSO P046

Pièce 3ème étage / Zone 1 - Resp. Gestion
risque

Localisation Plafond

Matériaux Panneaux collés, vissés ou cloués

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P061

Pièce 3ème étage / Zone 1 - Resp. Gestion
risque

Localisation Mur C

Matériaux Papier peint, Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P062

Pièce 3ème étage / Zone 1 - Resp. Gestion risque
Localisation Mur D
Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P069

Pièce 3ème étage / Zone 1 - Resp. Gestion
risque
Localisation Mur A
Matériaux Peinture, Plâtre
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P062

Pièce 3ème étage / Zone 1 - Resp. Gestion risque
Localisation Mur B
Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P064

Pièce 3ème étage / Zone 1 - Resp. Gestion
risque
Localisation Plafond menuiserie
Matériaux Peinture, Plâtre
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P065

Pièce 3ème étage / Zone 1 - Resp. Gestion
risque
Localisation Fenêtre
Matériaux Joints de mastic de vitrage
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante



ZPSO P045

Pièce	3ème étage / Zone 1 - Resp. Gestion risque
Localisation	Faux-plafonds
Matériaux	Panneaux et plaques
Date	16 avril 2025
Résultat	Absence d'amiante

ZPSO P058

Pièce	3ème étage / Zone 1 - Chargé de mission
Localisation	Sol
Matériaux	Ragréages, Dalles de sol, Colles bitumineuses noir
Date	16 avril 2025
Résultat	Présence d'amiante

ZPSO P046

Pièce	3ème étage / Zone 1 - Chargé de mission
Localisation	Plafond
Matériaux	Panneaux collés, vissés ou cloués
Date	16 avril 2025
Résultat	Absence d'amiante

ZPSO P061

Pièce	3ème étage / Zone 1 - Chargé de mission
Localisation	Mur C
Matériaux	Papier peint, Peinture, Plâtre
Date	16 avril 2025
Résultat	Absence d'amiante

ZPSO P061

Pièce	3ème étage / Zone 1 - Chargé de mission
Localisation	Mur D
Matériaux	Papier peint, Peinture, Plâtre
Date	16 avril 2025
Résultat	Absence d'amiante

ZPSO P069

Pièce 3ème étage / Zone 1 - Chargé de mission

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P062

Pièce 3ème étage / Zone 1 - Chargé de mission

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P064

Pièce 3ème étage / Zone 1 - Chargé de mission

Localisation Plafond menuiserie

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P065

Pièce 3ème étage / Zone 1 - Chargé de mission

Localisation Fenêtre

Matériaux Joints de mastic de vitrage

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P045

Pièce 3ème étage / Zone 1 - Chargé de mission

Localisation Faux-plafonds

Matériaux Panneaux et plaques

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P045

Pièce 3ème étage / Zone 1 - Dgt
1

Localisation Faux-plafonds

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P058

Pièce 3ème étage / Zone 1 - DNS

Localisation Sol

Matériaux Ragréages, Dalles de sol, Colles bitumineuses noir

Date 16 avril 2025

Résultat Présence d'amiante

ZPSO P046

Pièce 3ème étage / Zone 1 - DNS

Localisation Plafond

Matériaux Panneaux collés, vissés ou cloués

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P061

Pièce 3ème étage / Zone 1 - DNS

Localisation Mur C

Matériaux Papier peint, Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P069

Pièce 3ème étage / Zone 1 -
DNS

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P069

Pièce 3ème étage / Zone 1 -
DNS

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P062

Pièce 3ème étage / Zone 1 - DNS

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P064

Pièce 3ème étage / Zone 1 -
DNS

Localisation Plafond menuiserie

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P065

Pièce 3ème étage / Zone 1 -
DNS

Localisation Fenêtre

Matériaux Joints de mastic de vitrage

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P045

Pièce 3ème étage / Zone 1 -
DNS

Localisation Faux-plafonds

Matériaux Panneaux et plaques

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P058

Pièce 3ème étage / Zone 1 - Infirmerie
Localisation Sol
Matériaux Ragréages, Dalles de sol, Colles bitumineuses noir
Date 16 avril 2025
Résultat Présence d'amiante

ZPSO P046

Pièce 3ème étage / Zone 1 - Infirmerie
Localisation Plafond
Matériaux Panneaux collés, vissés ou cloués
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P061

Pièce 3ème étage / Zone 1 - Infirmerie
Localisation Mur C
Matériaux Papier peint, Peinture, Plâtre
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P069

Pièce 3ème étage / Zone 1 - Infirmerie
Localisation Mur D
Matériaux Peinture, Plâtre
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P069

Pièce 3ème étage / Zone 1 - Infirmerie
Localisation Mur A
Matériaux Peinture, Plâtre
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P062

Pièce 3ème étage / Zone 1 - Infirmerie
Localisation Mur B
Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P064

Pièce 3ème étage / Zone 1 - Infirmerie
Localisation Plafond menuiserie
Matériaux Peinture, Plâtre
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P065

Pièce 3ème étage / Zone 1 - Infirmerie
Localisation Fenêtre
Matériaux Joints de mastic de vitrage
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P045

Pièce 3ème étage / Zone 1 - Infirmerie
Localisation Faux-plafonds
Matériaux Panneaux et plaques
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P058

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Resp Fraudes
Localisation Sol
Matériaux Ragréages, Dalles de sol, Colles bitumineuses
Date 16 avril 2025
Résultat Présence d'amiante

ZPSO P046

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Resp Fraudes

Localisation Plafond

Matériaux Panneaux collés, vissés ou cloués

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P063

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Resp Fraudes

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P063

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Resp Fraudes

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P061

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Resp Fraudes

Localisation Mur C

Matériaux Papier peint, Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P046

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Bureau 1

Localisation Plafond

Matériaux Panneaux collés, vissés ou cloués

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P072

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Bureau 1
Localisation Mur D
Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P072

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Bureau 1
Localisation Mur A
Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P045

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Resp
Fraudes
Localisation Faux-plafonds
Matériaux Panneaux et plaques
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P065

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Resp
Fraudes
Localisation Fenêtre
Matériaux Joints de mastic de vitrage
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P058

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Fraudes
Localisation Sol
Matériaux Ragréages, Dalles de sol, Colles bitumineuses
Date 16 avril 2025
Résultat Présence d'amiante

ZPSO P046

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Fraudes
Localisation Plafond
Matériaux Panneaux collés, vissés ou cloués
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P063

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Fraudes
Localisation Mur D
Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P069

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Fraudes
Localisation Mur A
Matériaux Peinture, Plâtre
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P063

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Fraudes
Localisation Mur B
Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P061

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Fraudes
Localisation Mur C
Matériaux Papier peint, Peinture, Plâtre
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P045

Pièce 3ème étage / Zone 2 -
Fraudes

Localisation Faux-plafonds

Matériaux Panneaux et plaques

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P065

Pièce 3ème étage / Zone 2 -
Fraudes

Localisation Fenêtre

Matériaux Joints de mastic de vitrage

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P058

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Resp Contentieux

Localisation Sol

Matériaux Ragréages, Dalles de sol, Colles bitumineuses

Date 16 avril 2025

Résultat Présence d'amiante

ZPSO P046

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Resp
Contentieux

Localisation Plafond

Matériaux Panneaux collés, vissés ou cloués

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P063

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Resp Contentieux

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P069

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Resp
Contentieux

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P063

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Resp Contentieux

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P061

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Resp
Contentieux

Localisation Mur C

Matériaux Papier peint, Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P045

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Resp
Contentieux

Localisation Faux-plafonds

Matériaux Panneaux et plaques

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P065

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Resp
Contentieux

Localisation Fenêtre

Matériaux Joints de mastic de vitrage

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P058

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Juridique
Localisation Sol
Matériaux Ragréages, Dalles de sol, Colles bitumineuses
Date 16 avril 2025
Résultat Présence d'amiante

ZPSO P046

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Juridique
Localisation Plafond
Matériaux Panneaux collés, vissés ou cloués
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P063

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Juridique
Localisation Mur D
Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P069

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Juridique
Localisation Mur A
Matériaux Peinture, Plâtre
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P063

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Juridique
Localisation Mur B
Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante



ZPSO P061

Pièce 3ème étage / Zone 2 -
Juridique

Localisation Mur C

Matériaux Papier peint, Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P045

Pièce 3ème étage / Zone 2 -
Juridique

Localisation Faux-plafonds

Matériaux Panneaux et plaques

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P065

Pièce 3ème étage / Zone 2 -
Juridique

Localisation Fenêtre

Matériaux Joints de mastic de vitrage

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P045

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Bureau
1

Localisation Faux-plafonds

Matériaux Panneaux et plaques

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P065

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Bureau
1

Localisation Fenêtre

Matériaux Joints de mastic de vitrage

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P058

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Bureau 1

Localisation Sol (dernière couche)

Matériaux Ragréages, Dalles de sol, Colles bitumineuses

Date 16 avril 2025

Résultat Présence d'amiante

ZPSO P070

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Bureau
2

Localisation Sol

Matériaux Colles non bitumineuses lino

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P046

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Bureau 2

Localisation Plafond

Matériaux Panneaux collés, vissés ou
cloués

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P072

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Bureau 2

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P071

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Bureau 2

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P072

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Bureau 2

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P072

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Bureau 2

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P074

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Bureau 2

Localisation Plafond menuiserie

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P045

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Bureau 2

Localisation Faux-plafonds

Matériaux Panneaux et plaques

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P065

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Bureau 2

Localisation Fenêtre

Matériaux Joints de mastic de vitrage

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P058

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Bureau 2

Localisation Sol (dernière couche)

Matériaux Ragréages, Dalles de sol, Colles bitumineuses

Date 16 avril 2025

Résultat Présence d'amiante

ZPSO P070

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Bureau 3

Localisation Sol

Matériaux Colles non bitumineuses lino

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P046

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Bureau 3

Localisation Plafond

Matériaux Panneaux collés, vissés ou cloués

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P072

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Bureau 3

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P071

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Bureau
3

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P071

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Bureau
3

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P072

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Bureau 3

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P074

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Bureau
3

Localisation Plafond menuiserie

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P045

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Bureau
3

Localisation Faux-plafonds

Matériaux Panneaux et plaques

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P065

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Bureau 3

Localisation Fenêtre

Matériaux Joints de mastic de vitrage

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P058

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Bureau 3

Localisation Sol (dernière couche)

Matériaux Ragréages, Dalles de sol, Colles bitumineuses

Date 16 avril 2025

Résultat Présence d'amiante

ZPSO P070

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Bureau 4

Localisation Sol

Matériaux Colles non bitumineuses lino

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P046

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Bureau 4

Localisation Plafond

Matériaux Panneaux collés, vissés ou cloués

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P072

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Bureau 4

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P071

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Bureau 4

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P072

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Bureau 4

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P072

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Bureau 4

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P074

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Bureau 4

Localisation Plafond menuiserie

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P045

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Bureau 4

Localisation Faux-plafonds

Matériaux Panneaux et plaques

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P065

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Bureau 4

Localisation Fenêtre

Matériaux Joints de mastic de vitrage

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P058

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Bureau 4

Localisation Sol (dernière couche)

Matériaux Ragréages, Dalles de sol, Colles bitumineuses

Date 16 avril 2025

Résultat Présence d'amiante

ZPSO P070

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Moyens Généraux

Localisation Sol

Matériaux Colles non bitumineuses lino

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P046

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Moyens Généraux

Localisation Plafond

Matériaux Panneaux collés, vissés ou cloués

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P071

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Moyens Généraux

Localisation Mur J

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P072

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Moyens Généraux
Localisation Mur K
Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P072

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Moyens Généraux
Localisation Mur L
Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P072

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Moyens Généraux
Localisation Mur A
Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P072

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Moyens Généraux
Localisation Mur B
Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P072

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Moyens Généraux
Localisation Mur C
Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P071

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Moyens
Généraux

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P071

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Moyens
Généraux

Localisation Mur E

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P072

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Moyens Généraux

Localisation Mur F

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P072

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Moyens Généraux

Localisation Mur G

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P072

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Moyens Généraux

Localisation Mur H

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P072

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Moyens Généraux
Localisation Mur I
Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P045

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Moyens Généraux
Localisation Faux-plafonds
Matériaux
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P065

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Moyens Généraux
Localisation Fenêtre
Matériaux
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P058

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Moyens Généraux
Localisation Sol (dernière couche)
Matériaux
Date 16 avril 2025
Résultat Présence d'amiante

ZPSO P058

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Dgt 2
Localisation Sol
Matériaux Ragrèages, Dalles de sol, Colles bitumineuses
Date 16 avril 2025
Résultat Présence d'amiante

ZPSO P066

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Dgt 2

Localisation Mur G

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P073

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Dgt 2

Localisation Mur H

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P073

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Dgt 2

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P066

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Dgt 2

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P066

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Dgt 2

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P066

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Dgt
2

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P066

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Dgt
2

Localisation Mur E

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P066

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Dgt
2

Localisation Mur F

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P067

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Dgt
2

Localisation Poteaux

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P045

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Dgt
2

Localisation Faux-plafonds

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P037

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Escalier
1

Localisation Plafond

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P063

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Escalier 1

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P063

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Escalier 1

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P069

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Escalier
1

Localisation Mur B

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P069

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Escalier
1

Localisation Mur C

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P058

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Escalier 1

Localisation Sol dalle de sol

Matériaux Ragréages, Dalles de sol, Colles bitumineuses

Date 16 avril 2025

Résultat Présence d'amiante

ZPSO P038

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Escalier
1

Localisation Palier intermédiaire et marches

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Présence d'amiante

ZPSO P065

Pièce 3ème étage / Zone 2 - Escalier
1

Localisation Fenêtre

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P058

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Fondée de pouvoir

Localisation Sol

Matériaux Ragréages, Dalles de sol, Colles bitumineuses

Date 16 avril 2025

Résultat Présence d'amiante



ZPSO P046

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Fondée de pouvoir

Localisation Plafond

Matériaux Panneaux collés, vissés ou cloués

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P075

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Fondée de pouvoir

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P058

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Dgt 3

Localisation Sol

Matériaux Ragréages, Dalles de sol, Colles bitumineuses

Date 16 avril 2025

Résultat Présence d'amiante

ZPSO P081

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Dgt 3

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P081

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Dgt 3

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P081

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Dgt
3

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P058

Pièce 3ème étage / Zone 3 -
Vide

Localisation Sol

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Présence d'amiante

ZPSO P069

Pièce 3ème étage / Zone 3 -
Vide

Localisation Mur A

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P085

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Vide

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou
talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P085

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Vide

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P089

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Escalier 2

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P089

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Escalier 2

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P089

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Escalier 2

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P065

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Fondée de pouvoir

Localisation Fenêtre

Matériaux Joints de mastic de vitrage

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P058

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Resp. Sce Compta

Localisation Sol

Matériaux Ragréages, Dalles de sol, Colles bitumineuses

Date 16 avril 2025

Résultat Présence d'amiante

ZPSO P046

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Resp. Sce Compta

Localisation Plafond

Matériaux Panneaux collés, vissés ou cloués

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P075

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Resp. Sce Compta

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P075

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Resp. Sce Compta

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P076

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Resp. Sce Compta

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P077

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Resp. Sce Compta

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P045

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Resp. Sce Compta

Localisation Faux-plafonds

Matériaux Panneaux et plaques

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P080

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Resp. Sce Compta

Localisation Plafond menuiserie

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P065

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Resp. Sce Compta

Localisation Fenêtre

Matériaux Joints de mastic de vitrage

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P058

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Comptabilité
Localisation Sol
Matériaux Ragréages, Dalles de sol, Colles bitumineuses
Date 16 avril 2025
Résultat Présence d'amiante

ZPSO P046

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Comptabilité
Localisation Plafond
Matériaux Panneaux collés, vissés ou cloués
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P075

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Comptabilité
Localisation Mur C
Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P077

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Comptabilité
Localisation Mur D
Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P076

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Comptabilité
Localisation Mur A
Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P077

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Comptabilité

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P045

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Comptabilité

Localisation Faux-plafonds

Matériaux Panneaux et plaques

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P080

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Comptabilité

Localisation Plafond menuiserie

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P065

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Comptabilité

Localisation Fenêtre

Matériaux Joints de mastic de vitrage

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P058

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Salle Parc Floral

Localisation Sol

Matériaux Ragréages, Dalles de sol, Colles bitumineuses

Date 16 avril 2025

Résultat Présence d'amiante

ZPSO P046

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Salle Parc Floral

Localisation Plafond

Matériaux Panneaux collés, vissés ou cloués

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P075

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Salle Parc Floral

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P077

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Salle Parc Floral

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P076

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Salle Parc Floral

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P075

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Salle Parc Floral

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P045

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Salle Parc Floral

Localisation Faux-plafonds

Matériaux Panneaux et plaques

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P080

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Salle Parc Floral

Localisation Plafond menuiserie

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P065

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Salle Parc Floral

Localisation Fenêtre

Matériaux Joints de mastic de vitrage

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P058

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Resp CRA

Localisation Sol

Matériaux Ragréages, Dalles de sol, Colles bitumineuses

Date 16 avril 2025

Résultat Présence d'amiante

ZPSO P046

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Resp CRA

Localisation Plafond

Matériaux Panneaux collés, vissés ou cloués

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P075

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Resp
CRA

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P075

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Resp
CRA

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P076

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Resp
CRA

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P077

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Resp CRA

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P045

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Resp
CRA

Localisation Faux-plafonds

Matériaux Panneaux et plaques

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P080

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Resp
CRA

Localisation Plafond menuiserie

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P065

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Resp
CRA

Localisation Fenêtre

Matériaux Joints de mastic de vitrage

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P058

Pièce 3ème étage / Zone 3 - SRC 1

Localisation Sol

Matériaux Ragréages, Dalles de sol, Colles bitumineuses

Date 16 avril 2025

Résultat Présence d'amiante

ZPSO P046

Pièce 3ème étage / Zone 3 - SRC 1

Localisation Plafond

Matériaux Panneaux collés, vissés ou
cloués

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P075

Pièce 3ème étage / Zone 3 - SRC 1

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P077

Pièce 3ème étage / Zone 3 - SRC 1
Localisation Mur D
Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P076

Pièce 3ème étage / Zone 3 - SRC 1
Localisation Mur A
Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P077

Pièce 3ème étage / Zone 3 - SRC 1
Localisation Mur B
Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P045

Pièce 3ème étage / Zone 3 - SRC
1
Localisation Faux-plafonds
Matériaux Panneaux et plaques
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P080

Pièce 3ème étage / Zone 3 - SRC
1
Localisation Plafond menuiserie
Matériaux Peinture, Plâtre
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P065

Pièce 3ème étage / Zone 3 - SRC
1

Localisation Fenêtre

Matériaux Joints de mastic de vitrage

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P058

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Contrôle 1

Localisation Sol

Matériaux Ragréages, Dalles de sol, Colles bitumineuses

Date 16 avril 2025

Résultat Présence d'amiante

ZPSO P046

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Contrôle 1

Localisation Plafond

Matériaux Panneaux collés, vissés ou cloués

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P075

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Contrôle 1

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P077

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Contrôle 1

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P076

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Contrôle 1

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P077

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Contrôle 1

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P045

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Contrôle 1

Localisation Faux-plafonds

Matériaux Panneaux et plaques

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P080

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Contrôle 1

Localisation Plafond menuiserie

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P065

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Contrôle 1

Localisation Fenêtre

Matériaux Joints de mastic de vitrage

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P058

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Resp. sce Contrôle

Localisation Sol

Matériaux Ragréages, Dalles de sol, Colles bitumineuses

Date 16 avril 2025

Résultat Présence d'amiante

ZPSO P046

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Resp. sce Contrôle

Localisation Plafond

Matériaux Panneaux collés, vissés ou cloués

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P075

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Resp. sce Contrôle

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P077

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Resp. sce Contrôle

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P076

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Resp. sce Contrôle

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P075

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Resp. sce
Contrôle

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P045

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Resp. sce
Contrôle

Localisation Faux-plafonds

Matériaux Panneaux et plaques

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P080

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Resp. sce
Contrôle

Localisation Plafond menuiserie

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P065

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Resp. sce
Contrôle

Localisation Fenêtre

Matériaux Joints de mastic de vitrage

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P065

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Vide

Localisation Fenêtre

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P054

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Vide

Localisation Faux-plafonds

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P045

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Dgt 3

Localisation Faux-plafonds

Matériaux Panneaux et plaques

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P058

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Dgt 4

Localisation Sol

Matériaux Ragréages, Dalles de sol, Colles bitumineuses

Date 16 avril 2025

Résultat Présence d'amiante

ZPSO P081

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Dgt 4

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P081

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Dgt
4

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P081

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Dgt
4

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P081

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Dgt
4

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P045

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Dgt
4

Localisation Faux-plafonds

Matériaux Panneaux et plaques

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P065

Pièce 3ème étage / Zone 3 - Escalier
2

Localisation Fenêtre

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P105

Pièce 2ème étage / Zone 1 - Bureau n°1

Localisation Plafond

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou
talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P107

Pièce 2ème étage / Zone 1 - Bureau
n°1

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P107

Pièce 2ème étage / Zone 1 - Bureau
n°1

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P107

Pièce 2ème étage / Zone 1 - Bureau
n°1

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P107

Pièce 2ème étage / Zone 1 - Bureau
n°1

Localisation Mur E

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P107

Pièce 2ème étage / Zone 1 - Bureau
n°1

Localisation Mur F

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P107

Pièce 2ème étage / Zone 1 - Bureau
n°1

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P109

Pièce 2ème étage / Zone 1 - Bureau
n°1

Localisation Fenêtre

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P108

Pièce 2ème étage / Zone 1 - Bureau
n°1

Localisation Plafond menuiserie

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P045

Pièce 2ème étage / Zone 1 - Bureau
n°1

Localisation Faux-plafonds

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P105

Pièce 2ème étage / Zone 1 - Bureau n°2

Localisation Plafond

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P107

Pièce 2ème étage / Zone 1 - Bureau
n°2

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P107

Pièce 2ème étage / Zone 1 - Bureau
n°2

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P107

Pièce 2ème étage / Zone 1 - Bureau
n°2

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P107

Pièce 2ème étage / Zone 1 - Bureau
n°2

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P108

Pièce 2ème étage / Zone 1 - Bureau
n°2

Localisation Plafond menuiserie

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P109

Pièce 2ème étage / Zone 1 - Bureau
n°2

Localisation Fenêtre

Matériaux Joints de mastic de vitrage

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P045

Pièce 2ème étage / Zone 1 - Bureau
n°2

Localisation Faux-plafonds

Matériaux Panneaux et plaques

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P105

Pièce 2ème étage / Zone 1 - Bureau n°3

Localisation Plafond

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P107

Pièce 2ème étage / Zone 1 - Bureau
n°3

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P107

Pièce 2ème étage / Zone 1 - Bureau
n°3

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P107

Pièce 2ème étage / Zone 1 - Bureau
n°3

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P107

Pièce 2ème étage / Zone 1 - Bureau
n°3

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P108

Pièce 2ème étage / Zone 1 - Bureau
n°3

Localisation Plafond menuiserie

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P109

Pièce 2ème étage / Zone 1 - Bureau
n°3

Localisation Fenêtre

Matériaux Joints de mastic de vitrage

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P045

Pièce 2ème étage / Zone 1 - Bureau
n°3

Localisation Faux-plafonds

Matériaux Panneaux et plaques

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P105

Pièce 2ème étage / Zone 1 - Bureau n°4

Localisation Plafond

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P107

Pièce 2ème étage / Zone 1 - Bureau
n°4

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P107

Pièce 2ème étage / Zone 1 - Bureau
n°4

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P107

Pièce 2ème étage / Zone 1 - Bureau
n°4

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P107

Pièce 2ème étage / Zone 1 - Bureau
n°4

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P108

Pièce 2ème étage / Zone 1 - Bureau
n°4

Localisation Plafond menuiserie

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P109

Pièce 2ème étage / Zone 1 - Bureau
n°4

Localisation Fenêtre

Matériaux Joints de mastic de vitrage

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P045

Pièce 2ème étage / Zone 1 - Bureau
n°4

Localisation Faux-plafonds

Matériaux Panneaux et plaques

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P112

Pièce 2ème étage / Zone 1 - Dgt
1

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P112

Pièce 2ème étage / Zone 1 - Dgt
1

Localisation Mur F

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P112

Pièce 2ème étage / Zone 1 - Dgt
1

Localisation Mur E

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P112

Pièce 2ème étage / Zone 1 - Dgt
1

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P112

Pièce 2ème étage / Zone 1 - Dgt
1

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P112

Pièce 2ème étage / Zone 1 - Dgt
1

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P113

Pièce 2ème étage / Zone 1 - Dgt
1

Localisation Poteaux

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P045

Pièce 2ème étage / Zone 1 - Dgt
1

Localisation Faux-plafonds

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P046

Pièce 2ème étage / Zone 2 - Bureau n°6

Localisation Plafond

Matériaux Panneaux collés, vissés ou
cloués

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P110

Pièce 2ème étage / Zone 2 - Bureau
n°6

Localisation Mur E

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P110

Pièce 2ème étage / Zone 2 - Bureau
n°6

Localisation Mur F

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P110

Pièce 2ème étage / Zone 2 - Bureau
n°6

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P110

Pièce 2ème étage / Zone 2 - Bureau
n°6

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P110

Pièce 2ème étage / Zone 2 - Bureau
n°6

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P112

Pièce 2ème étage / Zone 2 - Dgt
2

Localisation Mur E

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P112

Pièce 2ème étage / Zone 2 - Dgt
2

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P112

Pièce 2ème étage / Zone 2 - Dgt
2

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P112

Pièce 2ème étage / Zone 2 - Dgt 2

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P117

Pièce 2ème étage / Zone 2 - Dgt 2

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P117

Pièce 2ème étage / Zone 2 - Dgt 2

Localisation Mur H

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P112

Pièce 2ème étage / Zone 2 - Dgt 2

Localisation Mur G

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P045

Pièce 2ème étage / Zone 2 - Bureau n°6

Localisation Faux-plafonds

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P109

Pièce 2ème étage / Zone 2 - Bureau
n°6

Localisation Fenêtre

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P046

Pièce 2ème étage / Zone 2 - Bureau n°5

Localisation Plafond

Matériaux Panneaux collés, vissés ou
cloués

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P110

Pièce 2ème étage / Zone 2 - Bureau
n°5

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P110

Pièce 2ème étage / Zone 2 - Bureau
n°5

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P110

Pièce 2ème étage / Zone 2 - Bureau
n°5

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P110

Pièce 2ème étage / Zone 2 - Bureau
n°5

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P045

Pièce 2ème étage / Zone 2 - Bureau
n°5

Localisation Faux-plafonds

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P109

Pièce 2ème étage / Zone 2 - Bureau
n°5

Localisation Fenêtre

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P045

Pièce 2ème étage / Zone 2 - Dgt
2

Localisation Faux-plafonds

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P037

Pièce 2ème étage / Zone 2 - Escalier
1

Localisation Plafond

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P117

Pièce 2ème étage / Zone 2 - Escalier
1

Localisation Mur D

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P117

Pièce 2ème étage / Zone 2 - Escalier
1

Localisation Mur A

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P110

Pièce 2ème étage / Zone 2 - Escalier
1

Localisation Mur B

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P110

Pièce 2ème étage / Zone 2 - Escalier 1

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Toile de verre, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P002

Pièce 2ème étage / Zone 2 - Escalier
1

Localisation Sol dalle de sol

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Présence d'amiante

ZPSO P103

Pièce 2ème étage / Zone 2 - Escalier
1

Localisation Fenêtre

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P046

Pièce 2ème étage / Zone 3 - Salle de réunion

Localisation Plafond

Matériaux Panneaux collés, vissés ou cloués

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P114

Pièce 2ème étage / Zone 3 - Salle de réunion

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Toile de verre, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P114

Pièce 2ème étage / Zone 3 - Salle de réunion

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Toile de verre, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P045

Pièce 2ème étage / Zone 3 - Salle de réunion

Localisation Faux-plafonds

Matériaux Panneaux et plaques

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P109

Pièce	2ème étage / Zone 3 - Salle de réunion
Localisation	Fenêtre
Matériaux	Joints de mastic de vitrage
Date	16 avril 2025
Résultat	Absence d'amiante

ZPSO P046

Pièce	2ème étage / Zone 3 - Service IJ / Service Risques Professionnels
Localisation	Plafond
Matériaux	Panneaux collés, vissés ou cloués
Date	16 avril 2025
Résultat	Absence d'amiante

ZPSO P114

Pièce	2ème étage / Zone 3 - Service IJ / Service Risques Professionnels
Localisation	Mur C
Matériaux	Peinture, Toile de verre, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date	16 avril 2025
Résultat	Absence d'amiante

ZPSO P114

Pièce	2ème étage / Zone 3 - Service IJ / Service Risques Professionnels
Localisation	Mur B
Matériaux	Peinture, Toile de verre, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date	16 avril 2025
Résultat	Absence d'amiante

ZPSO P114

Pièce 2ème étage / Zone 3 - Service IJ / Service Risques Professionnels

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Toile de verre, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P114

Pièce 2ème étage / Zone 3 - Service IJ / Service Risques Professionnels

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Toile de verre, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P115

Pièce 2ème étage / Zone 3 - Service IJ / Service Risques Professionnels

Localisation Plafond menuiserie

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P045

Pièce 2ème étage / Zone 3 - Service IJ / Service Risques Professionnels

Localisation Faux-plafonds

Matériaux Panneaux et plaques

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P109

Pièce 2ème étage / Zone 3 - Service IJ / Service Risques Professionnels

Localisation Fenêtre

Matériaux Joints de mastic de vitrage

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P112

Pièce 2ème étage / Zone 3 - Dgt 3

Localisation Mur F

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P112

Pièce 2ème étage / Zone 3 - Dgt 3

Localisation Mur E

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P112

Pièce 2ème étage / Zone 3 - Dgt 3

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P112

Pièce 2ème étage / Zone 3 - Dgt
3

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P112

Pièce 2ème étage / Zone 3 - Dgt
3

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P112

Pièce 2ème étage / Zone 3 - Dgt
3

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P045

Pièce 2ème étage / Zone 3 - Dgt
3

Localisation Faux-plafonds

Matériaux Panneaux et plaques

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P087

Pièce 2ème étage / Zone 3 - Escalier 2

Localisation Sol

Matériaux Ragréages, Colles non bitumineuses

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P090

Pièce 2ème étage / Zone 3 - Escalier 2

Localisation Plafond

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P089

Pièce 2ème étage / Zone 3 - Escalier 2

Localisation Mur F

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P089

Pièce 2ème étage / Zone 3 - Escalier 2

Localisation Mur E

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P089

Pièce 2ème étage / Zone 3 - Escalier 2

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P089

Pièce 2ème étage / Zone 3 - Escalier 2

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P089

Pièce 2ème étage / Zone 3 - Escalier 2

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P089

Pièce 2ème étage / Zone 3 - Escalier 2

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P109

Pièce 2ème étage / Zone 3 - Escalier 2

Localisation Fenêtre

Matériaux Joints de mastic de vitrage

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P106

Pièce 2ème étage / Zone 4 - Dgt B

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P106

Pièce 2ème étage / Zone 4 - Dgt B
Localisation Mur D
Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P106

Pièce 2ème étage / Zone 4 - Dgt B
Localisation Mur A
Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P106

Pièce 2ème étage / Zone 4 - Dgt B
Localisation Mur B
Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P046

Pièce 2ème étage / Zone 4 - Bureau H
Localisation Plafond
Matériaux Panneaux collés, vissés ou cloués
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P104

Pièce 2ème étage / Zone 4 - Bureau H
Localisation Faux-plafonds
Matériaux Panneaux et plaques
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P046

Pièce 2ème étage / Zone 4 - Bureau G

Localisation Plafond

Matériaux Panneaux collés, vissés ou cloués

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P107

Pièce 2ème étage / Zone 4 - Bureau G

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P109

Pièce 2ème étage / Zone 4 - Bureau G

Localisation Fenêtre

Matériaux Joints de mastic de vitrage

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P104

Pièce 2ème étage / Zone 4 - Bureau G

Localisation Faux-plafonds

Matériaux Panneaux et plaques

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P046

Pièce 2ème étage / Zone 4 - Bureau F

Localisation Plafond

Matériaux Panneaux collés, vissés ou cloués

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P107

Pièce 2ème étage / Zone 4 - Bureau F

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P109

Pièce 2ème étage / Zone 4 - Bureau F

Localisation Fenêtre

Matériaux Joints de mastic de vitrage

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P104

Pièce 2ème étage / Zone 4 - Bureau F

Localisation Faux-plafonds

Matériaux Panneaux et plaques

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P046

Pièce 2ème étage / Zone 4 - Bureau E

Localisation Plafond

Matériaux Panneaux collés, vissés ou cloués

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P107

Pièce 2ème étage / Zone 4 - Bureau E

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P107

Pièce 2ème étage / Zone 4 - Bureau E

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P107

Pièce 2ème étage / Zone 4 - Bureau E

Localisation Mur E

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P108

Pièce 2ème étage / Zone 4 - Bureau
E

Localisation Plafond menuiserie

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P109

Pièce 2ème étage / Zone 4 - Bureau
E

Localisation Fenêtre

Matériaux Joints de mastic de vitrage

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P104

Pièce 2ème étage / Zone 4 - Bureau
E

Localisation Faux-plafonds

Matériaux Panneaux et plaques

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P046

Pièce 2ème étage / Zone 4 - Bureau D

Localisation Plafond

Matériaux Panneaux collés, vissés ou
cloués

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P107

Pièce 2ème étage / Zone 4 - Bureau
D

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P107

Pièce 2ème étage / Zone 4 - Bureau
D

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P107

Pièce 2ème étage / Zone 4 - Bureau
D

Localisation Mur E

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P108

Pièce 2ème étage / Zone 4 - Bureau
D

Localisation Plafond menuiserie

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P109

Pièce 2ème étage / Zone 4 - Bureau
D

Localisation Fenêtre

Matériaux Joints de mastic de vitrage

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P104

Pièce 2ème étage / Zone 4 - Bureau
D

Localisation Faux-plafonds

Matériaux Panneaux et plaques

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P104

Pièce 2ème étage / Zone 4 - Dgt
B

Localisation Faux-plafonds

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P046

Pièce 2ème étage / Zone 4 - Bureau I

Localisation Plafond

Matériaux Panneaux collés, vissés ou
cloués

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P107

Pièce 2ème étage / Zone 4 - Bureau
I

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P109

Pièce 2ème étage / Zone 4 - Bureau
I

Localisation Fenêtre

Matériaux Joints de mastic de vitrage

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P104

Pièce 2ème étage / Zone 4 - Bureau
I

Localisation Faux-plafonds

Matériaux Panneaux et plaques

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P046

Pièce 2ème étage / Zone 4 - Bureau J

Localisation Plafond

Matériaux Panneaux collés, vissés ou
cloués

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P107

Pièce 2ème étage / Zone 4 - Bureau
J

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P109

Pièce 2ème étage / Zone 4 - Bureau
J

Localisation Fenêtre

Matériaux Joints de mastic de vitrage

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P104

Pièce 2ème étage / Zone 4 - Bureau
J

Localisation Faux-plafonds

Matériaux Panneaux et plaques

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P046

Pièce 2ème étage / Zone 4 - Bureau K

Localisation Plafond

Matériaux Panneaux collés, vissés ou
cloués

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P107

Pièce 2ème étage / Zone 4 - Bureau
K

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P109

Pièce 2ème étage / Zone 4 - Bureau
K

Localisation Fenêtre

Matériaux Joints de mastic de vitrage

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P104

Pièce 2ème étage / Zone 4 - Bureau
K

Localisation Faux-plafonds

Matériaux Panneaux et plaques

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P105

Pièce 2ème étage / Zone 4 - Dgt C

Localisation Plafond

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P106

Pièce 2ème étage / Zone 4 - Dgt C

Localisation Mur H

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P106

Pièce 2ème étage / Zone 4 - Dgt C
Localisation Mur G
Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P106

Pièce 2ème étage / Zone 4 - Dgt C
Localisation Mur F
Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P106

Pièce 2ème étage / Zone 4 - Dgt C
Localisation Mur E
Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P106

Pièce 2ème étage / Zone 4 - Dgt C
Localisation Mur D
Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P106

Pièce 2ème étage / Zone 4 - Dgt C
Localisation Mur C
Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante



ZPSO P106

Pièce 2ème étage / Zone 4 - Dgt C
Localisation Mur B
Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P106

Pièce 2ème étage / Zone 4 - Dgt C
Localisation Mur A
Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P046

Pièce 2ème étage / Zone 5 - Bureau C
Localisation Plafond
Matériaux Panneaux collés, vissés ou cloués
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P100

Pièce 2ème étage / Zone 5 - Bureau C
Localisation Mur C
Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P101

Pièce 2ème étage / Zone 5 - Bureau C
Localisation Mur A
Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P046

Pièce 2ème étage / Zone 5 - Dgt A

Localisation Plafond

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P102

Pièce 2ème étage / Zone 5 - Dgt A

Localisation Mur E

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P102

Pièce 2ème étage / Zone 5 - Dgt A

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P102

Pièce 2ème étage / Zone 5 - Dgt A

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P102

Pièce 2ème étage / Zone 5 - Dgt A

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P106

Pièce 2ème étage / Zone 5 - Dgt A
Localisation Mur F
Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P054

Pièce 2ème étage / Zone 5 - Bureau C
Localisation Faux-plafonds
Matériaux Panneaux et plaques
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P046

Pièce 2ème étage / Zone 5 - Bureau B
Localisation Plafond
Matériaux Panneaux collés, vissés ou cloués
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P100

Pièce 2ème étage / Zone 5 - Bureau B
Localisation Mur C
Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P100

Pièce 2ème étage / Zone 5 - Bureau B
Localisation Mur D
Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P101

Pièce 2ème étage / Zone 5 - Bureau B

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P101

Pièce 2ème étage / Zone 5 - Bureau B

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P103

Pièce 2ème étage / Zone 5 - Bureau B

Localisation Fenêtre

Matériaux Joints de mastic de vitrage

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P104

Pièce 2ème étage / Zone 5 - Bureau B

Localisation Faux-plafonds

Matériaux Panneaux et plaques

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P054

Pièce 2ème étage / Zone 5 - Bureau B

Localisation Faux-plafonds

Matériaux Panneaux et plaques

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P046

Pièce 2ème étage / Zone 5 - Bureau A

Localisation Plafond

Matériaux Panneaux collés, vissés ou cloués

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P100

Pièce 2ème étage / Zone 5 - Bureau A

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P101

Pièce 2ème étage / Zone 5 - Bureau A

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P101

Pièce 2ème étage / Zone 5 - Bureau A

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P100

Pièce 2ème étage / Zone 5 - Bureau A

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P103

Pièce 2ème étage / Zone 5 - Bureau
A

Localisation Fenêtre

Matériaux Joints de mastic de vitrage

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P104

Pièce 2ème étage / Zone 5 - Bureau
A

Localisation Faux-plafonds

Matériaux Panneaux et plaques

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P054

Pièce 2ème étage / Zone 5 - Bureau
A

Localisation Faux-plafonds

Matériaux Panneaux et plaques

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P104

Pièce 2ème étage / Zone 5 - Dgt
A

Localisation Faux-plafonds

Matériaux Panneaux et plaques

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P103

Pièce 2ème étage / Zone 5 - Dgt
A

Localisation Fenêtre

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P124

Pièce 1er étage / Zone 1 - Formation 1

Localisation Sol

Matériaux Ragréages, Dalles de sol, Colles bitumineuses noir

Date 16 avril 2025

Résultat Présence d'amiante

ZPSO P046

Pièce 1er étage / Zone 1 - Formation 1

Localisation Plafond

Matériaux Panneaux collés, vissés ou
cloués

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P122

Pièce 1er étage / Zone 1 - Formation
1

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P046

Pièce 1er étage / Zone 1 - Pôle France et SIE
1

Localisation Plafond

Matériaux Panneaux collés, vissés ou cloués

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P128

Pièce 1er étage / Zone 1 - Pôle France et SIE
1

Localisation Mur B

Matériaux Papier peint, Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P135

Pièce 1er étage / Zone 1 - Dgt 1

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P135

Pièce 1er étage / Zone 1 - Dgt 1

Localisation Mur F

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P135

Pièce 1er étage / Zone 1 - Dgt 1

Localisation Mur E

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P135

Pièce 1er étage / Zone 1 - Dgt 1

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P135

Pièce 1er étage / Zone 1 - Dgt 1
Localisation Mur B
Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P124

Pièce 1er étage / Zone 1 - Formation 2
Localisation Sol
Matériaux Ragréages, Dalles de sol, Colles bitumineuses noir
Date 16 avril 2025
Résultat Présence d'amiante

ZPSO P046

Pièce 1er étage / Zone 1 - Formation 2
Localisation Plafond
Matériaux Panneaux collés, vissés ou cloués
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P118

Pièce 1er étage / Zone 1 - Formation 2
Localisation Mur C
Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P120

Pièce 1er étage / Zone 1 - Formation 2
Localisation Mur D
Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P122

Pièce 1er étage / Zone 1 - Formation
2

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P120

Pièce 1er étage / Zone 1 - Formation 2

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P119

Pièce 1er étage / Zone 1 - Formation
2

Localisation Plafond menuiserie

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P123

Pièce 1er étage / Zone 1 - Formation
2

Localisation Fenêtre

Matériaux Joints de mastic de vitrage

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P046

Pièce 1er étage / Zone 1 - UOP PRADO

Localisation Plafond

Matériaux Panneaux collés, vissés ou
cloués

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P118

Pièce 1er étage / Zone 1 - UOP
PRADO

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P120

Pièce 1er étage / Zone 1 - UOP PRADO

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P122

Pièce 1er étage / Zone 1 - UOP
PRADO

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P120

Pièce 1er étage / Zone 1 - UOP PRADO

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P119

Pièce 1er étage / Zone 1 - UOP
PRADO

Localisation Plafond menuiserie

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P123

Pièce 1er étage / Zone 1 - UOP
PRADO

Localisation Fenêtre

Matériaux Joints de mastic de vitrage

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P248

Pièce 1er étage / Zone 1 - UOP

Localisation Sol

Matériaux Dalles de sol, Colles non bitumineuses, Ragréages

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P046

Pièce 1er étage / Zone 1 - UOP

Localisation Plafond

Matériaux Panneaux collés, vissés ou cloués

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P118

Pièce 1er étage / Zone 1 - UOP

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P118

Pièce 1er étage / Zone 1 - UOP

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P120

Pièce 1er étage / Zone 1 - UOP
Localisation Mur A
Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P120

Pièce 1er étage / Zone 1 - UOP
Localisation Mur B
Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P119

Pièce 1er étage / Zone 1 - UOP
Localisation Plafond menuiserie
Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P123

Pièce 1er étage / Zone 1 - UOP
Localisation Fenêtre
Matériaux Joints de mastic de vitrage
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P124

Pièce 1er étage / Zone 1 - PRECI
Localisation Sol
Matériaux Ragrèages, Dalles de sol, Colles bitumineuses noir
Date 16 avril 2025
Résultat Présence d'amiante

ZPSO P046

Pièce 1er étage / Zone 1 - PRECI
Localisation Plafond
Matériaux Panneaux collés, vissés ou cloués
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P118

Pièce 1er étage / Zone 1 - PRECI
Localisation Mur C
Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P120

Pièce 1er étage / Zone 1 - PRECI
Localisation Mur D
Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P122

Pièce 1er étage / Zone 1 - PRECI
Localisation Mur A
Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P120

Pièce 1er étage / Zone 1 - PRECI
Localisation Mur B
Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante



ZPSO P119

Pièce 1er étage / Zone 1 - PRECI
Localisation Plafond menuiserie
Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P123

Pièce 1er étage / Zone 1 - PRECI
Localisation Fenêtre
Matériaux Joints de mastic de vitrage
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P123

Pièce 1er étage / Zone 1 - Pôle France et SIE 1
Localisation Fenêtre
Matériaux Joints de mastic de vitrage
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P124

Pièce 1er étage / Zone 1 - Local syndical 1
Localisation Sol
Matériaux Dalles de sol, Colles bitumineuses noir
Date 16 avril 2025
Résultat Présence d'amiante

ZPSO P046

Pièce 1er étage / Zone 1 - Local syndical 1
Localisation Plafond
Matériaux Panneaux collés, vissés ou cloués
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante



ZPSO P129

Pièce 1er étage / Zone 1 - Local syndical 1
Localisation Mur D
Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P131

Pièce 1er étage / Zone 1 - Local syndical 1
Localisation Mur A
Matériaux Papier peint, Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P128

Pièce 1er étage / Zone 1 - Local syndical 1
Localisation Mur B
Matériaux Papier peint, Peinture, Plâtre
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P128

Pièce 1er étage / Zone 1 - Local syndical 1
Localisation Mur C
Matériaux Papier peint, Peinture, Plâtre
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P132

Pièce 1er étage / Zone 1 - Local syndical 1
Localisation Plafond menuiserie
Matériaux Peinture, Plâtre
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P133

Pièce	1er étage / Zone 1 - Local syndical 1
Localisation	Faux-plafonds
Matériaux	Panneaux et plaques 60x60
Date	16 avril 2025
Résultat	Absence d'amiante

ZPSO P134

Pièce	1er étage / Zone 1 - Local syndical 1
Localisation	Isolant plénum
Matériaux	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
Date	16 avril 2025
Résultat	Absence d'amiante

ZPSO P123

Pièce	1er étage / Zone 1 - Local syndical 1
Localisation	Fenêtre
Matériaux	Joints de mastic de vitrage
Date	16 avril 2025
Résultat	Absence d'amiante

ZPSO P124

Pièce	1er étage / Zone 1 - Local syndical 2
Localisation	Sol
Matériaux	Ragréages, Dalles de sol, Colles bitumineuses noir
Date	16 avril 2025
Résultat	Présence d'amiante

ZPSO P046

Pièce	1er étage / Zone 1 - Local syndical 2
Localisation	Plafond
Matériaux	Panneaux collés, vissés ou cloués
Date	16 avril 2025
Résultat	Absence d'amiante

ZPSO P129

Pièce 1er étage / Zone 1 - Local syndical 2

Localisation Mur D

Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P131

Pièce 1er étage / Zone 1 - Local syndical 2

Localisation Mur A

Matériaux Papier peint, Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P128

Pièce 1er étage / Zone 1 - Local syndical 2

Localisation Mur B

Matériaux Papier peint, Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P128

Pièce 1er étage / Zone 1 - Local syndical 2

Localisation Mur C

Matériaux Papier peint, Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P132

Pièce 1er étage / Zone 1 - Local syndical 2

Localisation Plafond menuiserie

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P133

Pièce 1er étage / Zone 1 - Local syndical
2

Localisation Faux-plafonds

Matériaux Panneaux et plaques 60x60

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P134

Pièce 1er étage / Zone 1 - Local syndical 2

Localisation Isolant plénum

Matériaux Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P123

Pièce 1er étage / Zone 1 - Local syndical
2

Localisation Fenêtre

Matériaux Joints de mastic de vitrage

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P045

Pièce 1er étage / Zone 1 - Dgt
1

Localisation Faux-plafonds

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P135

Pièce 1er étage / Zone 2 - Dgt 2

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P136

Pièce 1er étage / Zone 2 - Dgt 2
Localisation Mur C
Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P135

Pièce 1er étage / Zone 2 - Dgt 2
Localisation Mur D
Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P135

Pièce 1er étage / Zone 2 - Dgt 2
Localisation Mur E
Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P135

Pièce 1er étage / Zone 2 - Dgt 2
Localisation Mur F
Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P135

Pièce 1er étage / Zone 2 - Dgt 2
Localisation Mur G
Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante



ZPSO P135

Pièce 1er étage / Zone 2 - Dgt 2
Localisation Mur H
Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P142

Pièce 1er étage / Zone 2 - Pôle France et SIE 2
Localisation Plafond
Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P128

Pièce 1er étage / Zone 2 - Pôle France et SIE 2
Localisation Mur D
Matériaux Papier peint, Peinture, Plâtre
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P128

Pièce 1er étage / Zone 2 - Pôle France et SIE 2
Localisation Mur C
Matériaux Papier peint, Peinture, Plâtre
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P130

Pièce 1er étage / Zone 2 - Pôle France et SIE 2
Localisation Mur B
Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P130

Pièce 1er étage / Zone 2 - Pôle France et SIE 2

Localisation Mur A

Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P141

Pièce 1er étage / Zone 2 - Escalier 2

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P141

Pièce 1er étage / Zone 2 - Escalier 2

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P141

Pièce 1er étage / Zone 2 - Escalier 2

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P123

Pièce 1er étage / Zone 2 - Pôle France et SIE 2

Localisation Fenêtre

Matériaux Joints de mastic de vitrage

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P250

Pièce 1er étage / Zone 2 - Studio
Localisation Sol
Matériaux Colles non bitumineuses, Ragréages
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P142

Pièce 1er étage / Zone 2 - Studio
Localisation Plafond
Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P130

Pièce 1er étage / Zone 2 - Studio
Localisation Mur D
Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P128

Pièce 1er étage / Zone 2 - Studio
Localisation Mur C
Matériaux Papier peint, Peinture, Plâtre
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P130

Pièce 1er étage / Zone 2 - Studio
Localisation Mur B
Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante



ZPSO P130

Pièce 1er étage / Zone 2 - Studio

Localisation Mur A

Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P054

Pièce 1er étage / Zone 2 - Studio

Localisation Faux-plafonds

Matériaux Panneaux et plaques

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P140

Pièce 1er étage / Zone 2 - Studio

Localisation Isolant plénum

Matériaux Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P123

Pièce 1er étage / Zone 2 - Studio

Localisation Fenêtre

Matériaux Joints de mastic de vitrage

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P250

Pièce 1er étage / Zone 2 - MSII - RPCA

Localisation Sol

Matériaux Colles non bitumineuses, Ragréages

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P142

Pièce 1er étage / Zone 2 - MSII - RPCA

Localisation Plafond

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P130

Pièce 1er étage / Zone 2 - MSII - RPCA

Localisation Mur D

Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P128

Pièce 1er étage / Zone 2 - MSII - RPCA

Localisation Mur C

Matériaux Papier peint, Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P130

Pièce 1er étage / Zone 2 - MSII - RPCA

Localisation Mur B

Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P130

Pièce 1er étage / Zone 2 - MSII - RPCA

Localisation Mur A

Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P054

Pièce 1er étage / Zone 2 - MSII -
RPCA

Localisation Faux-plafonds

Matériaux Panneaux et plaques

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P140

Pièce 1er étage / Zone 2 - MSII - RPCA

Localisation Isolant plénum

Matériaux Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P123

Pièce 1er étage / Zone 2 - MSII -
RPCA

Localisation Fenêtre

Matériaux Joints de mastic de vitrage

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P139

Pièce 1er étage / Zone 2 - MSII -
RPCA

Localisation Faux-plafonds

Matériaux Panneaux et plaques

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P249

Pièce 1er étage / Zone 2 -
GDA

Localisation Sol

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Présence d'amiante

ZPSO P046

Pièce 1er étage / Zone 2 - GDA
Localisation Plafond
Matériaux Panneaux collés, vissés ou cloués
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P130

Pièce 1er étage / Zone 2 - GDA
Localisation Mur D
Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P128

Pièce 1er étage / Zone 2 - GDA
Localisation Mur C
Matériaux Papier peint, Peinture, Plâtre
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P128

Pièce 1er étage / Zone 2 - GDA
Localisation Mur B
Matériaux Papier peint, Peinture, Plâtre
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P130

Pièce 1er étage / Zone 2 - GDA
Localisation Mur A
Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P045

Pièce 1er étage / Zone 2 -
GDA

Localisation Faux-plafonds

Matériaux Panneaux et plaques

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P140

Pièce 1er étage / Zone 2 - GDA

Localisation Isolant plénum

Matériaux Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P123

Pièce 1er étage / Zone 2 - GDA

Localisation Fenêtre

Matériaux Joints de mastic de vitrage

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P249

Pièce 1er étage / Zone 2 -
SIR

Localisation Sol

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Présence d'amiante

ZPSO P046

Pièce 1er étage / Zone 2 - SIR

Localisation Plafond

Matériaux Panneaux collés, vissés ou
cloués

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P130

Pièce 1er étage / Zone 2 - SIR
Localisation Mur D
Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P128

Pièce 1er étage / Zone 2 - SIR
Localisation Mur C
Matériaux Papier peint, Peinture, Plâtre
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P128

Pièce 1er étage / Zone 2 - SIR
Localisation Mur B
Matériaux Papier peint, Peinture, Plâtre
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P130

Pièce 1er étage / Zone 2 - SIR
Localisation Mur A
Matériaux Papier peint, Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P045

Pièce 1er étage / Zone 2 - SIR
Localisation Faux-plafonds
Matériaux Panneaux et plaques
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P140

Pièce 1er étage / Zone 2 - SIR

Localisation Isolant plénum

Matériaux Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P123

Pièce 1er étage / Zone 2 - SIR

Localisation Fenêtre

Matériaux Joints de mastic de vitrage

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P124

Pièce 1er étage / Zone 2 - Escalier 2

Localisation Sol dalle de sol

Matériaux Ragréages, Dalles de sol , Colles bitumineuses

Date 16 avril 2025

Résultat Présence d'amiante

ZPSO P045

Pièce 1er étage / Zone 2 - Dgt
2

Localisation Faux-plafonds

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P037

Pièce 1er étage / Zone 2 - Escalier
1

Localisation Plafond

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P135

Pièce 1er étage / Zone 2 - Escalier 1
Localisation Mur B
Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P135

Pièce 1er étage / Zone 2 - Escalier 1
Localisation Mur C
Matériaux Peinture, Toile de verre, Plâtre
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P137

Pièce 1er étage / Zone 2 - Escalier 1
Localisation Mur D
Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P137

Pièce 1er étage / Zone 2 - Escalier 1
Localisation Mur A
Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P123

Pièce 1er étage / Zone 2 - Escalier
1
Localisation Fenêtres
Matériaux
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P138

Pièce 1er étage / Zone 2 - Dgt
2

Localisation Poteaux

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P137

Pièce 1er étage / Zone 2 - Baie informatique

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P137

Pièce 1er étage / Zone 2 - Baie informatique

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P137

Pièce 1er étage / Zone 2 - Baie informatique

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P137

Pièce 1er étage / Zone 2 - Baie informatique

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P139

Pièce 1er étage / Zone 2 - Baie informatique

Localisation Faux-plafonds

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P249

Pièce 1er étage / Zone 2 - Dgt 2

Localisation Sol (2ème couche)

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Présence d'amiante

ZPSO P087

Pièce 1er étage / Zone 3 - Escalier 2

Localisation Sol

Matériaux Ragréages, Colles non bitumineuses

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P090

Pièce 1er étage / Zone 3 - Escalier 2

Localisation Plafond

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P089

Pièce 1er étage / Zone 3 - Escalier 2

Localisation Mur F

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P089

Pièce 1er étage / Zone 3 - Escalier 2

Localisation Mur E

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P089

Pièce 1er étage / Zone 3 - Escalier 2

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P089

Pièce 1er étage / Zone 3 - Escalier 2

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P089

Pièce 1er étage / Zone 3 - Escalier 2

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P089

Pièce 1er étage / Zone 3 - Escalier 2

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P109

Pièce 1er étage / Zone 3 - Escalier 2

Localisation Fenêtre

Matériaux Joints de mastic de vitrage

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P150

Pièce Rdc Haut / Zone 1 - Cabinets Médicaux ELSM

Localisation Fenêtres

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P045

Pièce Rdc Haut / Zone 1 - Cabinets Médicaux ELSM

Localisation Faux-plafonds

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P150

Pièce Rdc Haut / Zone 2 - CARSAT

Localisation Fenêtres

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P045

Pièce Rdc Haut / Zone 2 - CARSAT

Localisation Faux-plafonds

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P141

Pièce Rdc Haut / Zone 2 - Escalier 2

Localisation Tous les murs

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P142

Pièce Rdc Haut / Zone 2 - Escalier 2

Localisation Plafond

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P143

Pièce Rdc Haut / Zone 2 - Escalier 2

Localisation Palier intermédiaire

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P124

Pièce Rdc Haut / Zone 2 - Escalier 2

Localisation Sol dalle de sol

Matériaux Ragréages, Dalles de sol, Colles bitumineuses

Date 16 avril 2025

Résultat Présence d'amiante

ZPSO P164

Pièce Rdc Haut / Zone 4 - Plateau ELSM / SAS

Localisation Plafond

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P045

Pièce Rdc Haut / Zone 4 - Plateau ELSM / Bureaux

Localisation Faux-plafonds

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P155

Pièce Rdc Haut / Zone 4 - Plateau ELSM / Dgt

Localisation Porte

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P045

Pièce Rdc Haut / Zone 4 - Plateau ELSM / Dgt

Localisation Faux-plafonds

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P197

Pièce Rdc Bas / Zone 1 - Stockage informatique 1

Localisation Plafond

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 1 - Stockage informatique 1

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 1 - Stockage informatique 1

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 1 - Stockage informatique 1

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 1 - Stockage informatique 1

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P200

Pièce Rdc Bas / Zone 1 - Stockage CSE

Localisation Sol

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P202

Pièce Rdc Bas / Zone 1 - Stockage CSE

Localisation Mur B

Matériaux Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P202

Pièce Rdc Bas / Zone 1 - Stockage CSE

Localisation Mur D

Matériaux Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P200

Pièce Rdc Bas / Zone 1 - Stockage informatique 2

Localisation Sol

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P197

Pièce Rdc Bas / Zone 1 - Stockage informatique 2

Localisation Plafond

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 1 - Stockage informatique 2

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 1 - Stockage informatique 2
Localisation Mur D
Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 1 - Stockage informatique 2
Localisation Mur A
Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 1 - Stockage informatique 2
Localisation Mur B
Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P054

Pièce Rdc Bas / Zone 1 - Stockage informatique 2
Localisation Faux-plafonds
Matériaux
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P197

Pièce Rdc Bas / Zone 1 - Dégagement
Localisation Plafond
Matériaux
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 1 - Dégagement

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 1 - Dégagement

Localisation Mur F

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 1 - Dégagement

Localisation Mur E

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 1 - Dégagement

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 1 - Dégagement
Localisation Mur C
Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 1 - Dégagement
Localisation Mur B
Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P045

Pièce Rdc Bas / Zone 1 - Dégagement
Localisation Faux-plafonds
Matériaux
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Dgt Imprimerie
Localisation Mur D
Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Dgt Imprimerie
Localisation Mur A
Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante



ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Dgt Imprimerie

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Dgt Imprimerie

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P208

Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Chaufferie

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P208

Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Chaufferie

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P208

Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Chaufferie

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P197

Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Stockage atelier 3

Localisation Plafond

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Stockage atelier 3

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Stockage atelier 3

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Stockage atelier 3

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Stockage atelier 3

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Stockage atelier 3

Localisation Mur E

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Stockage atelier 3

Localisation Mur F

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Stockage atelier 3
Localisation Mur G
Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P185

Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Stockage atelier 3
Localisation Mur H
Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P214

Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Repos
Localisation Sol
Matériaux
Date 16 avril 2025
Résultat Présence d'amiante

ZPSO P197

Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Repos
Localisation Plafond
Matériaux
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P185

Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Repos
Localisation Mur E
Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante



ZPSO P185

Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Repos
Localisation Mur D
Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Repos
Localisation Mur C
Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Repos
Localisation Mur B
Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Repos
Localisation Mur A
Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P195

Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Eco Caverne
Localisation Sol
Matériaux
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Eco Caverne

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Eco Caverne

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Eco Caverne

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P184

Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Eco Caverne

Localisation Mur C

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P045

Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Eco Caverne

Localisation Faux-plafonds

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P210

Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Stockage PAB
Localisation Plafond
Matériaux
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P197

Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Dgt vélo
Localisation Plafond
Matériaux
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Dgt vélo
Localisation Mur D
Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Dgt vélo
Localisation Mur C
Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Dgt vélo
Localisation Mur B
Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Dgt vélo

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P200

Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Stockage Atelier 1

Localisation Sol

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P197

Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Stockage Atelier 1

Localisation Plafond

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Stockage Atelier 1

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Stockage Atelier 1

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Stockage Atelier 1

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Stockage Atelier 1

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P213

Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Stockage Atelier 1

Localisation Conduit fibres-ciment

Matériaux Conduits en fibre-ciment

Date 16 avril 2025

Résultat Présence d'amiante

ZPSO P214

Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Stockage atelier 2

Localisation Sol

Matériaux Dalles de sol, Colles bitumineuses noir

Date 16 avril 2025

Résultat Présence d'amiante

ZPSO P217

Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Stockage atelier 3

Localisation Fenêtre

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P214

Pièce Rdc Bas / Zone 2 - SAS
Localisation Sol
Matériaux Dalles de sol, Colles bitumineuses noir, Ragréages
Date 16 avril 2025
Résultat Présence d'amiante

ZPSO P197

Pièce Rdc Bas / Zone 2 - SAS
Localisation Plafond
Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 2 - SAS
Localisation Mur D
Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 2 - SAS
Localisation Mur A
Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 2 - SAS
Localisation Mur B
Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante



ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 2 - SAS
Localisation Mur C
Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P204

Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Escalier 2
Localisation Sol
Matériaux
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P142

Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Escalier 2
Localisation Plafond
Matériaux
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P141

Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Escalier 2
Localisation Mur D
Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P141

Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Escalier 2
Localisation Mur A
Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P141

Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Escalier 2

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P141

Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Escalier 2

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P143

Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Escalier 2

Localisation Palier intermédiaire et marches

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P197

Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Dgt 2

Localisation Plafond

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Dgt 2

Localisation Mur H

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Dgt 2

Localisation Mur G

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Dgt 2

Localisation Mur F

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Dgt 2

Localisation Mur E

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Dgt 2

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Dgt 2

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Dgt 2

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Dgt 2

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P045

Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Dgt 2

Localisation Faux-plafonds

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P208

Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Stockage PAB

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P208

Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Stockage PAB

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P208

Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Stockage PAB

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P208

Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Stockage PAB

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P213

Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Stockage PAB

Localisation Conduit fibres-ciment 1

Matériaux Conduits en fibre-ciment

Date 16 avril 2025

Résultat Présence d'amiante



ZPSO P213

Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Stockage PAB

Localisation Conduit fibres-ciment 2

Matériaux Conduits en fibre-ciment


Date 16 avril 2025

Résultat Présence d'amiante



ZPSO P213

Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Stockage PAB
Localisation Conduit fibres-ciment 3
Matériaux Conduits en fibre-ciment
Date 16 avril 2025
Résultat Présence d'amiante

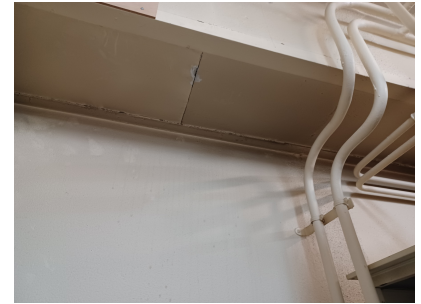

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Stockage atelier 2
Localisation Mur F
Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Stockage atelier 2
Localisation Mur A
Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Stockage atelier 2
Localisation Mur B
Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Stockage atelier 2
Localisation Mur C
Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Stockage atelier 2

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 2 - Stockage atelier 2

Localisation Mur E

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P185

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Salle de Réunion St Paul

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P185

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Salle de Réunion St Paul

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P185

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Salle de Réunion St Paul

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P185

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Salle de Réunion St Paul
Localisation Mur B
Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P206

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Stockage Imprimerie 2
Localisation Sol
Matériaux Colles et joints de carrelage, Ragréages
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P210

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Stockage Imprimerie 2
Localisation Plafond
Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P208

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Stockage Imprimerie 2
Localisation Mur A
Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P208

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Stockage Imprimerie 2
Localisation Mur B
Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P208

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Stockage Imprimerie 2

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P217

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Salle de Réunion St Paul

Localisation Fenêtre

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P185

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Dgt R

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P185

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Dgt R

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P185

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Dgt R

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P185

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Dgt R
Localisation Mur B
Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P200

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - LT 1
Localisation Sol
Matériaux Ragréages, Peintures de sol
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P197

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - LT 1
Localisation Plafond
Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - LT 1
Localisation Mur A
Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - LT 1
Localisation Mur B
Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante



ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - LT 1

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - LT 1

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P200

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - LT 2

Localisation Sol

Matériaux Ragréages, Peintures de sol

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P197

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - LT 2

Localisation Plafond

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - LT 2

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - LT 2

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - LT 2

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - LT 2

Localisation Mur E

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - LT 2

Localisation Mur F

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - LT 2
Localisation Mur A
Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P200

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - TGBT
Localisation Sol
Matériaux Ragréages, Peintures de sol
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P197

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - TGBT
Localisation Plafond
Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P245

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Salle de réunion Martroi
Localisation Sol
Matériaux Colles non bitumineuses, Ragréages
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P206

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Stockage Imprimerie 1
Localisation Sol
Matériaux Colles et joints de carrelage, Ragréages
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P210

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Stockage Imprimerie 1

Localisation Plafond

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P208

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Stockage Imprimerie 1

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P220

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Stockage Imprimerie 1

Localisation Mur B

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P208

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Stockage Imprimerie 1

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P208

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Stockage Imprimerie 1

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P207

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Stockage Imprimerie 1

Localisation Plinthe

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P207

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Stockage Imprimerie 2

Localisation Plinthe

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P197

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Dgt 3

Localisation Plafond

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Dgt 3

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Dgt 3

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Dgt 3

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Dgt 3

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P045

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Dgt 3

Localisation Faux-plafonds

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P197

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Dgt 4

Localisation Plafond

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Dgt 4

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Dgt 4

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Dgt 4

Localisation Mur F

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Dgt 4

Localisation Mur E

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Dgt 4

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Dgt 4
Localisation Mur C
Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P054

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Dgt 4
Localisation Faux-plafonds
Matériaux
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P206

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Dgt 5
Localisation Sol
Matériaux Colles et joints de carrelage, Ragréages
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P197

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Dgt 5
Localisation Plafond
Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Dgt 5
Localisation Mur B
Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante



ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Dgt 5

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Dgt 5

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Dgt 5

Localisation Mur E

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Dgt 5

Localisation Mur F

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Dgt 5
Localisation Mur A
Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P207

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Dgt 5
Localisation Plinthe
Matériaux
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P206

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Dgt 6
Localisation Sol
Matériaux Colles et joints de carrelage, Ragréages
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P197

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Dgt 6
Localisation Plafond
Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Dgt 6
Localisation Mur D
Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante



ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Dgt 6

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Dgt 6

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Dgt 6

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P087

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Esc 3

Localisation Sol

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P090

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Esc 3

Localisation Plafond

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P089

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Esc 3

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P089

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Esc 3

Localisation Mur F

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P089

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Esc 3

Localisation Mur E

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P089

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Esc 3

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P089

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Esc 3

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P089

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Esc 3

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P200

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Esc 4

Localisation Sol

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P197

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Esc 4

Localisation Plafond

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Esc 4

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Esc 4

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Esc 4

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Esc 4

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P197

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Dgt LT

Localisation Plafond

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Dgt LT

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Dgt LT

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Dgt LT

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Dgt LT

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P185

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Salle de réunion Martroi

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P185

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Salle de réunion Martroi
Localisation Mur C
Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P185

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Salle de réunion Martroi
Localisation Mur D
Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P185

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Salle de réunion Martroi
Localisation Mur A
Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P218

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Salle de réunion Martroi
Localisation Faux-plafonds
Matériaux
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - TGBT
Localisation Mur E
Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - TGBT

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - TGBT

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - TGBT

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - TGBT

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - TGBT
Localisation Mur F
Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P245

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Local
Localisation Sol
Matériaux
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P245

Pièce Rdc Bas / Zone 3 - Dgt 7
Localisation Sol
Matériaux
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P210

Pièce Rdc Bas / Zone 4 - Dgt CSE
Localisation Plafond
Matériaux
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P208

Pièce Rdc Bas / Zone 4 - Dgt CSE
Localisation Mur B
Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante



ZPSO P220

Pièce Rdc Bas / Zone 4 - Dgt CSE
Localisation Mur C
Matériaux Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P220

Pièce Rdc Bas / Zone 4 - Dgt CSE
Localisation Mur D
Matériaux Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P220

Pièce Rdc Bas / Zone 4 - Dgt CSE
Localisation Mur E
Matériaux Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P208

Pièce Rdc Bas / Zone 4 - Dgt CSE
Localisation Mur F
Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P208

Pièce Rdc Bas / Zone 4 - Dgt CSE
Localisation Mur A
Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante



ZPSO P214

Pièce Rdc Bas / Zone 4 - Local CSE

Localisation Sol

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Présence d'amiante

ZPSO P210

Pièce Rdc Bas / Zone 4 - Local CSE

Localisation Plafond

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P220

Pièce Rdc Bas / Zone 4 - Local CSE

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P208

Pièce Rdc Bas / Zone 4 - Local CSE

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P208

Pièce Rdc Bas / Zone 4 - Local CSE

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P220

Pièce Rdc Bas / Zone 4 - Local CSE
Localisation Mur D
Matériaux Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P220

Pièce Rdc Bas / Zone 4 - Local CSE
Localisation Mur E
Matériaux Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P220

Pièce Rdc Bas / Zone 4 - Local CSE
Localisation Mur F
Matériaux Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P224

Pièce Rdc Bas / Zone 4 - Salle de formation recouvrance
Localisation Mur D
Matériaux Peinture, Toile de verre, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P224

Pièce Rdc Bas / Zone 4 - Salle de formation recouvrance
Localisation Mur B
Matériaux Peinture, Toile de verre, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante



ZPSO P224

Pièce Rdc Bas / Zone 4 - Salle de formation recouvrance

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Toile de verre, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P214

Pièce Rdc Bas / Zone 4 - Dgt CSE

Localisation Sol

Matériaux Dalles de sol, Colles bitumineuses

Date 16 avril 2025

Résultat Présence d'amiante

ZPSO P214

Pièce Rdc Bas / Zone 4 - Imprimerie Repro

Localisation Sol

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Présence d'amiante

ZPSO P210

Pièce Rdc Bas / Zone 4 - Imprimerie Repro

Localisation Plafond

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P208

Pièce Rdc Bas / Zone 4 - Imprimerie Repro

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P220

Pièce Rdc Bas / Zone 4 - Imprimerie Repro
Localisation Mur B
Matériaux Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P208

Pièce Rdc Bas / Zone 4 - Imprimerie Repro
Localisation Mur C
Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P208

Pièce Rdc Bas / Zone 4 - Imprimerie Repro
Localisation Mur D
Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P208

Pièce Rdc Bas / Zone 4 - Imprimerie Repro
Localisation Mur E
Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P208

Pièce Rdc Bas / Zone 4 - Imprimerie Repro
Localisation Mur F
Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante



ZPSO P211

Pièce Rdc Bas / Zone 4 - Imprimerie Repro
Localisation Faïence
Matériaux
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P214

Pièce Rdc Bas / Zone 4 - B. CSE
Localisation Sol
Matériaux
Date 16 avril 2025
Résultat Présence d'amiante

ZPSO P210

Pièce Rdc Bas / Zone 4 - B. CSE
Localisation Plafond
Matériaux
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P208

Pièce Rdc Bas / Zone 4 - B. CSE
Localisation Mur F
Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P208

Pièce Rdc Bas / Zone 4 - B. CSE
Localisation Mur E
Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante



ZPSO P208

Pièce Rdc Bas / Zone 4 - B. CSE

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P208

Pièce Rdc Bas / Zone 4 - B. CSE

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P208

Pièce Rdc Bas / Zone 4 - B. CSE

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P220

Pièce Rdc Bas / Zone 4 - B. CSE

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P217

Pièce Rdc Bas / Zone 4 - B. CSE

Localisation Fenêtre

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P207

Pièce Rdc Bas / Zone 4 - B. CSE

Localisation Plinthe

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P207

Pièce Rdc Bas / Zone 4 - Salle de formation recouvrance

Localisation Plinthe

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P197

Pièce Rdc Bas / Zone 4 - Salle de formation recouvrance

Localisation Plafond

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P184

Pièce Rdc Bas / Zone 5 - DRSM 1

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P184

Pièce Rdc Bas / Zone 5 - DRSM 1

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P184

Pièce Rdc Bas / Zone 5 - DRSM 1
Localisation Mur C
Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P188

Pièce Rdc Bas / Zone 5 - DRSM 2
Localisation Plafond
Matériaux
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P189

Pièce Rdc Bas / Zone 5 - DRSM 2
Localisation Mur A
Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P189

Pièce Rdc Bas / Zone 5 - DRSM 2
Localisation Mur B
Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P189

Pièce Rdc Bas / Zone 5 - DRSM 2
Localisation Mur D
Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante



ZPSO P193

Pièce Rdc Bas / Zone 5 - DRSM 3

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P193

Pièce Rdc Bas / Zone 5 - DRSM 3

Localisation Mur E

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P193

Pièce Rdc Bas / Zone 5 - DRSM 3

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P193

Pièce Rdc Bas / Zone 5 - DRSM 3

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P193

Pièce Rdc Bas / Zone 5 - DRSM 3

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 5 - Dégagement

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 5 - Dégagement

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 5 - Dégagement

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P194

Pièce Rdc Bas / Zone 5 - Local

Localisation Plafond

Matériaux Flocages

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 5 - Local

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 5 - Local

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 5 - Local

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 5 - Local

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P194

Pièce Rdc Bas / Zone 5 - Archives DRSM

Localisation Plafond

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P191

Pièce Rdc Bas / Zone 5 - Dégagement
Localisation Faux-plafonds
Matériaux
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P192

Pièce Rdc Bas / Zone 5 - Dégagement
Localisation Conduit
Matériaux
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P198

Pièce Rdc Bas / Zone 5 - Local info DRSM
Localisation Sol
Matériaux
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P188

Pièce Rdc Bas / Zone 5 - Salle de réunion Cotignac / Nouvelle Orléans
Localisation Plafond
Matériaux Flocages
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P184

Pièce Rdc Bas / Zone 5 - Salle de réunion Cotignac / Nouvelle Orléans
Localisation Mur A
Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P184

Pièce Rdc Bas / Zone 5 - Salle de réunion Cotignac / Nouvelle Orléans

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P184

Pièce Rdc Bas / Zone 5 - Salle de réunion Cotignac / Nouvelle Orléans

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P184

Pièce Rdc Bas / Zone 5 - Salle de réunion Cotignac / Nouvelle Orléans

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Toile de verre, Placoplâtre, Bandes calicot

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P186

Pièce Rdc Bas / Zone 5 - Salle de réunion Cotignac / Nouvelle Orléans

Localisation Faux-plafonds

Matériaux Panneaux et plaques 60x60

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P187

Pièce	Rdc Bas / Zone 5 - Salle de réunion Cotignac / Nouvelle Orléans
Localisation	Isolant cloisons
Matériaux	Isolants intérieurs fibreux
Date	16 avril 2025
Résultat	Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce	Rdc Bas / Zone 5 - Local info DRSM
Localisation	Mur A
Matériaux	Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date	16 avril 2025
Résultat	Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce	Rdc Bas / Zone 5 - Local info DRSM
Localisation	Mur D
Matériaux	Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date	16 avril 2025
Résultat	Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce	Rdc Bas / Zone 5 - Local info DRSM
Localisation	Mur C
Matériaux	Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date	16 avril 2025
Résultat	Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 5 - Local info DRSM

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P199

Pièce Rdc Bas / Zone 5 - Local info DRSM

Localisation Plinthe

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P205

Pièce Rdc Bas / Zone 5 - Archives DRSM

Localisation Plaques fibres-ciment au plafond

Matériaux Panneaux (fibre-ciment...)

Date 16 avril 2025

Résultat Présence d'amiante



ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 6 - Garage Vélo

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 6 - Garage Vélo

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 6 - Garage Vélo

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 6 - Garage Vélo

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P200

Pièce Rdc Bas / Zone 6 - Poubelles 1

Localisation Sol

Matériaux Ragréages, Peintures de sol

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P202

Pièce Rdc Bas / Zone 6 - Poubelles 1

Localisation Mur B

Matériaux Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P202

Pièce Rdc Bas / Zone 6 - Poubelles 1

Localisation Mur A

Matériaux Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P202

Pièce Rdc Bas / Zone 6 - Poubelles 1

Localisation Mur D

Matériaux Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P202

Pièce Rdc Bas / Zone 6 - Poubelles 1

Localisation Mur C

Matériaux Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P200

Pièce Rdc Bas / Zone 6 - Poubelles 2

Localisation Sol

Matériaux Ragréages, Peintures de sol

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P202

Pièce Rdc Bas / Zone 6 - Poubelles 2

Localisation Mur D

Matériaux Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P202

Pièce Rdc Bas / Zone 6 - Poubelles 2

Localisation Mur A

Matériaux Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P202

Pièce Rdc Bas / Zone 6 - Poubelles 2

Localisation Mur B

Matériaux Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P202

Pièce Rdc Bas / Zone 6 - Poubelles 2

Localisation Mur C

Matériaux Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P200

Pièce Rdc Bas / Zone 6 - Sas P

Localisation Sol

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P197

Pièce Rdc Bas / Zone 6 - Sas P

Localisation Plafond

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 6 - Sas P

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 6 - Sas P
Localisation Mur D
Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 6 - Sas P
Localisation Mur A
Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P196

Pièce Rdc Bas / Zone 6 - Sas P
Localisation Mur B
Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P195

Pièce Rdc Bas / Zone 6 - Stockage Imprimerie
Localisation Sol
Matériaux Ragréages, Peintures de sol
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P202

Pièce Rdc Bas / Zone 6 - Stockage Imprimerie
Localisation Mur A
Matériaux Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P202

Pièce Rdc Bas / Zone 6 - Stockage Imprimerie

Localisation Mur D

Matériaux Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P202

Pièce Rdc Bas / Zone 6 - Stockage Imprimerie

Localisation Mur C

Matériaux Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P202

Pièce Rdc Bas / Zone 6 - Stockage Imprimerie

Localisation Mur B

Matériaux Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P195

Pièce Rdc Bas / Zone 6 - Stockage Mobilier

Localisation Sol

Matériaux Ragréages, Peintures de sol

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P202

Pièce Rdc Bas / Zone 6 - Stockage Mobilier

Localisation Mur A

Matériaux Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P202

Pièce Rdc Bas / Zone 6 - Stockage Mobilier

Localisation Mur D

Matériaux Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P202

Pièce Rdc Bas / Zone 6 - Stockage Mobilier

Localisation Mur C

Matériaux Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P202

Pièce Rdc Bas / Zone 6 - Stockage Mobilier

Localisation Mur B

Matériaux Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P226

Pièce Sous-sol / Zone 1 - Archives RH

Localisation Sol

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P235

Pièce Sous-sol / Zone 1 - Archives RPS

Localisation Plafond

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P239

Pièce Sous-sol / Zone 1 - Local

Localisation Mur A

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P239

Pièce Sous-sol / Zone 1 - Dgt Biblio

Localisation Mur D

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P230

Pièce Sous-sol / Zone 1 - Dgt Biblio

Localisation Calorifuge

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P226

Pièce Sous-sol / Zone 1 - Bibliothèque
CSE

Localisation Sol

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P235

Pièce Sous-sol / Zone 1 - Bibliothèque
CSE

Localisation Plafond

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P234

Pièce Sous-sol / Zone 1 - Bibliothèque CSE

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou
talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P234

Pièce Sous-sol / Zone 1 - Bibliothèque CSE

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou
talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P234

Pièce Sous-sol / Zone 1 - Bibliothèque CSE

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou
talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P234

Pièce Sous-sol / Zone 1 - Bibliothèque CSE

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P230

Pièce Sous-sol / Zone 1 - Bibliothèque CSE

Localisation Calorifuge

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P213

Pièce Sous-sol / Zone 1 - Stockage

Localisation Conduit fibres-ciment

Matériaux Conduits en fibre-ciment

Date 16 avril 2025

Résultat Présence d'amiante



ZPSO P205

Pièce Sous-sol / Zone 1 - Stockage

Localisation Plaques fibres-ciment au plafond

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Présence d'amiante



ZPSO P230

Pièce Sous-sol / Zone 1 - Stockage

Localisation Calorifuge

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P226

Pièce Sous-sol / Zone 1 - Dgt 1

Localisation Sol

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P228

Pièce Sous-sol / Zone 1 - Dgt 1

Localisation Calorifuge

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P234

Pièce Sous-sol / Zone 1 - Archives RPS

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P234

Pièce Sous-sol / Zone 1 - Archives RPS

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P234

Pièce Sous-sol / Zone 1 - Archives RPS

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P234

Pièce Sous-sol / Zone 1 - Archives RPS

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P230

Pièce Sous-sol / Zone 1 - Archives RPS

Localisation Calorifuge

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P227

Pièce Sous-sol / Zone 2 - Dgt 2

Localisation Mur F

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P227

Pièce Sous-sol / Zone 2 - Dgt 2

Localisation Mur G

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P227

Pièce Sous-sol / Zone 2 - Dgt 2

Localisation Mur H

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P227

Pièce Sous-sol / Zone 2 - Dgt 2

Localisation Mur I

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P227

Pièce Sous-sol / Zone 2 - Dgt 2

Localisation Mur J

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P227

Pièce Sous-sol / Zone 2 - Dgt 2

Localisation Mur K

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P227

Pièce Sous-sol / Zone 2 - Dgt 2

Localisation Mur L

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P227

Pièce Sous-sol / Zone 2 - Dgt 2

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P227

Pièce Sous-sol / Zone 2 - Dgt 2

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P227

Pièce Sous-sol / Zone 2 - Dgt 2

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P227

Pièce Sous-sol / Zone 2 - Dgt 2

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P232

Pièce Sous-sol / Zone 2 - Escalier 2

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P232

Pièce Sous-sol / Zone 2 - Escalier 2

Localisation Mur F

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P232

Pièce Sous-sol / Zone 2 - Escalier 2

Localisation Mur E

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P232

Pièce Sous-sol / Zone 2 - Escalier 2

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P232

Pièce Sous-sol / Zone 2 - Escalier 2

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P226

Pièce Sous-sol / Zone 2 - Local 007

Localisation Sol

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P234

Pièce Sous-sol / Zone 2 - Local 007

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P234

Pièce Sous-sol / Zone 2 - Local 007

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P234

Pièce Sous-sol / Zone 2 - Local 007

Localisation Mur F

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P234

Pièce Sous-sol / Zone 2 - Local 007

Localisation Mur E

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P234

Pièce Sous-sol / Zone 2 - Local 007

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P240

Pièce Sous-sol / Zone 2 - Archives Histoire

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P240

Pièce Sous-sol / Zone 2 - Archives Histoire

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P240

Pièce Sous-sol / Zone 2 - Archives Histoire

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P240

Pièce Sous-sol / Zone 2 - Archives Histoire

Localisation Mur F

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P228

Pièce Sous-sol / Zone 2 - Local 007

Localisation Calorifuge

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P226

Pièce Sous-sol / Zone 2 - Chaudière

Localisation Sol

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P235

Pièce Sous-sol / Zone 2 - Chaudière

Localisation Plafond

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P234

Pièce Sous-sol / Zone 2 - Chaudière

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P234

Pièce Sous-sol / Zone 2 - Chaudière

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P234

Pièce Sous-sol / Zone 2 - Chaudière

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P234

Pièce Sous-sol / Zone 2 - Chaudière

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P229

Pièce Sous-sol / Zone 2 - Chaudière

Localisation Calorifuge

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P241

Pièce Sous-sol / Zone 2 - Archives SRC

Localisation Plafond

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P241

Pièce Sous-sol / Zone 2 - Archives IJ / AT

Localisation Plafond

Matériaux Peinture, Plâtre

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P231

Pièce Sous-sol / Zone 2 - Escalier 1

Localisation Sol

Matériaux Peintures de sol rouge, Ragréages

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P233

Pièce Sous-sol / Zone 2 - Escalier 1

Localisation Plafond

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P232

Pièce Sous-sol / Zone 2 - Escalier 1

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P232

Pièce Sous-sol / Zone 2 - Escalier 1

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P232

Pièce Sous-sol / Zone 2 - Escalier 1

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P232

Pièce Sous-sol / Zone 2 - Escalier 1

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P240

Pièce Sous-sol / Zone 2 - Archives SRC

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P240

Pièce Sous-sol / Zone 2 - Archives SRC

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P240

Pièce Sous-sol / Zone 2 - Archives SRC

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P240

Pièce Sous-sol / Zone 2 - Archives SRC

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P240

Pièce Sous-sol / Zone 2 - Archives IJ / AT

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P240

Pièce Sous-sol / Zone 2 - Archives IJ / AT

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P240

Pièce Sous-sol / Zone 2 - Archives IJ / AT

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P240

Pièce Sous-sol / Zone 2 - Archives IJ / AT

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P230

Pièce Sous-sol / Zone 2 - Archives IJ / AT

Localisation Flocage

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P228

Pièce Sous-sol / Zone 2 - Archives CMU

Localisation Calorifuge

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P226

Pièce Sous-sol / Zone 3 - Archives PREV COM
Localisation Sol
Matériaux Peintures de sol, Ragréages
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P235

Pièce Sous-sol / Zone 3 - Archives PREV COM
Localisation Plafond
Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P234

Pièce Sous-sol / Zone 3 - Archives PREV COM
Localisation Mur A
Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P234

Pièce Sous-sol / Zone 3 - Archives PREV COM
Localisation Mur D
Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P234

Pièce Sous-sol / Zone 3 - Archives PREV COM
Localisation Mur C
Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P234

Pièce Sous-sol / Zone 3 - Archives PREV COM

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P228

Pièce Sous-sol / Zone 3 - Archives PREV COM

Localisation Calorifuge

Matériaux Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...), Enveloppes (bandes tissées enduites ou non)

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P226

Pièce Sous-sol / Zone 3 - Onduleur

Localisation Sol

Matériaux Peintures de sol, Ragréages

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P235

Pièce Sous-sol / Zone 3 - Onduleur

Localisation Plafond

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P234

Pièce Sous-sol / Zone 3 - Onduleur

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P234

Pièce Sous-sol / Zone 3 - Onduleur

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P234

Pièce Sous-sol / Zone 3 - Onduleur

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P234

Pièce Sous-sol / Zone 3 - Onduleur

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P228

Pièce Sous-sol / Zone 3 - Onduleur

Localisation Calorifuge

Matériaux Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...), Enveloppes (bandes tissées enduites ou non)

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P226

Pièce Sous-sol / Zone 3 - Archives Service Médical 1

Localisation Sol

Matériaux Peintures de sol, Ragréages

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P226

Pièce Sous-sol / Zone 3 - Dgt 4
Localisation Sol
Matériaux
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P227

Pièce Sous-sol / Zone 3 - Dgt 4
Localisation Mur C
Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P227

Pièce Sous-sol / Zone 3 - Dgt 4
Localisation Mur D
Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P227

Pièce Sous-sol / Zone 3 - Dgt 4
Localisation Mur A
Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P227

Pièce Sous-sol / Zone 3 - Dgt 4
Localisation Mur B
Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante



ZPSO P228

Pièce Sous-sol / Zone 3 - Dgt 4

Localisation Calorifuge

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P226

Pièce Sous-sol / Zone 3 - Dgt 3

Localisation Sol

Matériaux

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P227

Pièce Sous-sol / Zone 3 - Dgt 3

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P227

Pièce Sous-sol / Zone 3 - Dgt 3

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P227

Pièce Sous-sol / Zone 3 - Dgt 3

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P227

Pièce Sous-sol / Zone 3 - Dgt 3
Localisation Mur A
Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P228

Pièce Sous-sol / Zone 3 - Dgt 3
Localisation Calorifuge
Matériaux
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P226

Pièce Sous-sol / Zone 3 - Archives RPE
Localisation Sol
Matériaux Peintures de sol, Ragréages
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P235

Pièce Sous-sol / Zone 3 - Archives RPE
Localisation Plafond
Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P226

Pièce Sous-sol / Zone 3 - Archives CDC
Localisation Sol
Matériaux Peintures de sol, Ragréages
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P226

Pièce Sous-sol / Zone 3 - Accès rdc bas
Localisation Sol
Matériaux
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P226

Pièce Sous-sol / Zone 3 - LT
Localisation Sol
Matériaux Peintures de sol, Ragréages
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P235

Pièce Sous-sol / Zone 3 - LT
Localisation Plafond
Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P227

Pièce Sous-sol / Zone 3 - LT
Localisation Mur D
Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P227

Pièce Sous-sol / Zone 3 - LT
Localisation Mur A
Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P227

Pièce Sous-sol / Zone 3 - LT

Localisation Mur B

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P227

Pièce Sous-sol / Zone 3 - LT

Localisation Mur C

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P227

Pièce Sous-sol / Zone 3 - Archives RPE

Localisation Mur A

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P227

Pièce Sous-sol / Zone 3 - Archives RPE

Localisation Mur D

Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 16 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P227

Pièce Sous-sol / Zone 3 - Archives RPE
Localisation Mur C
Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P227

Pièce Sous-sol / Zone 3 - Archives RPE
Localisation Mur B
Matériaux Peinture, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P230

Pièce Sous-sol / Zone 3 - Archives Juridique
Localisation Calorifuge
Matériaux
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

Pièce 5ème étage Plafond - Plafond 5ème étage
Localisation Plafond
Matériaux
Date 16 avril 2025
Résultat Non inspecté




Pièce 4ème étage / Zone 1 - Pôle Appui Médiation
Localisation Faux-plafonds
Matériaux Panneaux et plaques datant de 2006
Date 16 avril 2025
Résultat Absence d'amiante



ANNEXE 2 Croquis

Planche de repérage usuel		1/38
5ème étage		
Référence	AMITRAV-E6032229-2401-V1	Version 2
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

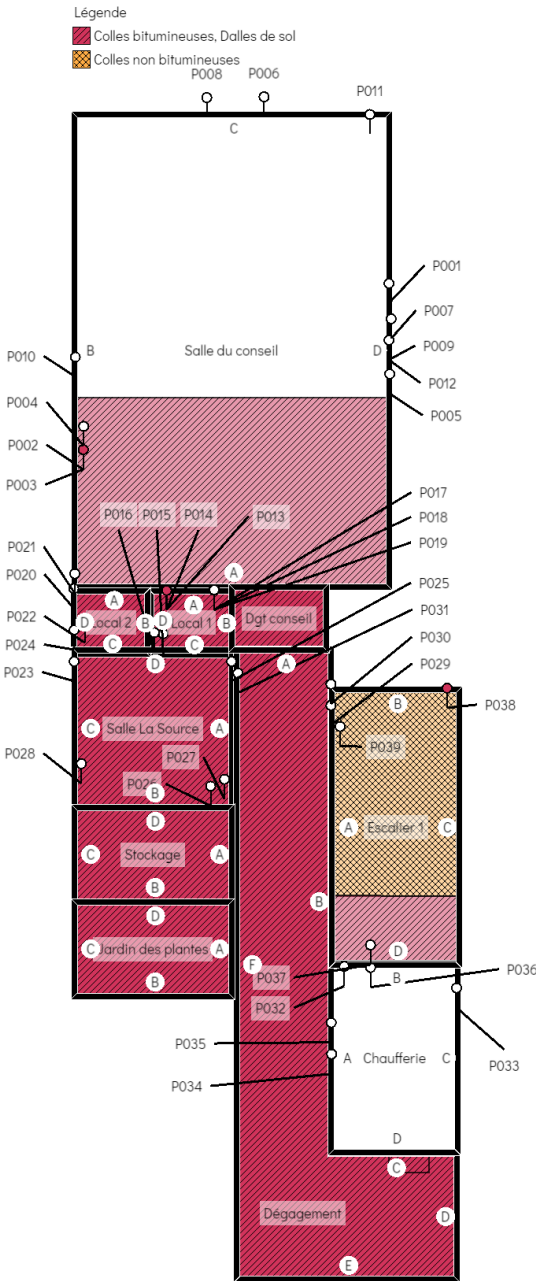


1/38 Liste des éléments - Planche de repérage usuel - 5ème étage

Prélèvements

P001 Salle du conseil Sol (moquette) Colles non bitumineuses, Moquette, Ragréages	P002 Salle du conseil Sol (Dalle de sol) Colles bitumineuses, Dalles de sol	P003 Salle du conseil Sol (Dalle de sol) Colles bitumineuses, Dalles de sol
P004 Salle du conseil Sol (Dalle de sol) Ragréages	P005 Salle du conseil Cloison D Papier peint, Peinture	P006 Salle du conseil Cloison C Papier peint, Peinture
P007 Salle du conseil Coffrage bois Bois, Papier peint	P008 Salle du conseil Coffrage bois Bois, Papier peint	P009 Salle du conseil Isolant porte Isolant
P010 Salle du conseil Fenêtre Joints de mastic de vitrage	P011 Salle du conseil Faux-plafonds Panneaux et plaques	P012 Salle du conseil Porte Joints de mastic de vitrage
P013 Local 1 Sol Colles bitumineuses, Dalles de sol	P014 Local 1 Sol Colles bitumineuses, Dalles de sol	P015 Local 1 Cloison C Bandes calicot, Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non, Papier peint, Peinture, Placoplâtre
P016 Local 1 Cloison C Bandes calicot, Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non, Papier peint, Peinture, Placoplâtre	P017 Local 1 Faux-plafonds Panneaux et plaques	P018 Local 1 Plénum isolant Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
P019 Local 1 Plénum poutre Enduit de rebouchage	P020 Local 2 Cloison D Bandes calicot, Papier peint, Peinture, Placoplâtre	P021 Local 2 Cloison D Bandes calicot, Papier peint, Peinture, Placoplâtre
P022 Local 2 Plafond menuiserie Peinture, Plâtre	P023 Salle La Source Cloison C Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre, Toile de verre	P024 Salle La Source Cloison C Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre, Toile de verre
P025 Salle La Source Mur A Peinture, Plâtre, Toile de verre	P026 Salle La Source Murs Plénum Panneaux et plaques	P027 Salle La Source Faux-plafonds Panneaux et plaques
P028 Salle La Source Plafond bois Bois, Peinture	P029 Dégagement Mur B Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre, Toile de verre	P030 Dégagement Mur B Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre, Toile de verre
P031 Dégagement Mur F Peinture, Plâtre, Toile de verre	P032 Chaufferie Sol Colles non bitumineuses, Ragréages	P033 Chaufferie Mur C Peinture, Plâtre
P034 Chaufferie Mur A Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre	P035 Chaufferie Mur A Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre	P036 Chaufferie Plafond Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre
P037 Chaufferie Plafond Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre	P038 Escalier 1 Palier intermédiaire et marches Colles non bitumineuses	P039 Escalier 1 Poutre Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture



Planche de repérage usuel		2/38
3ème étage / Zone 3		
Référence	AMITRAV-E6032229-2401-V1	Version 2
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

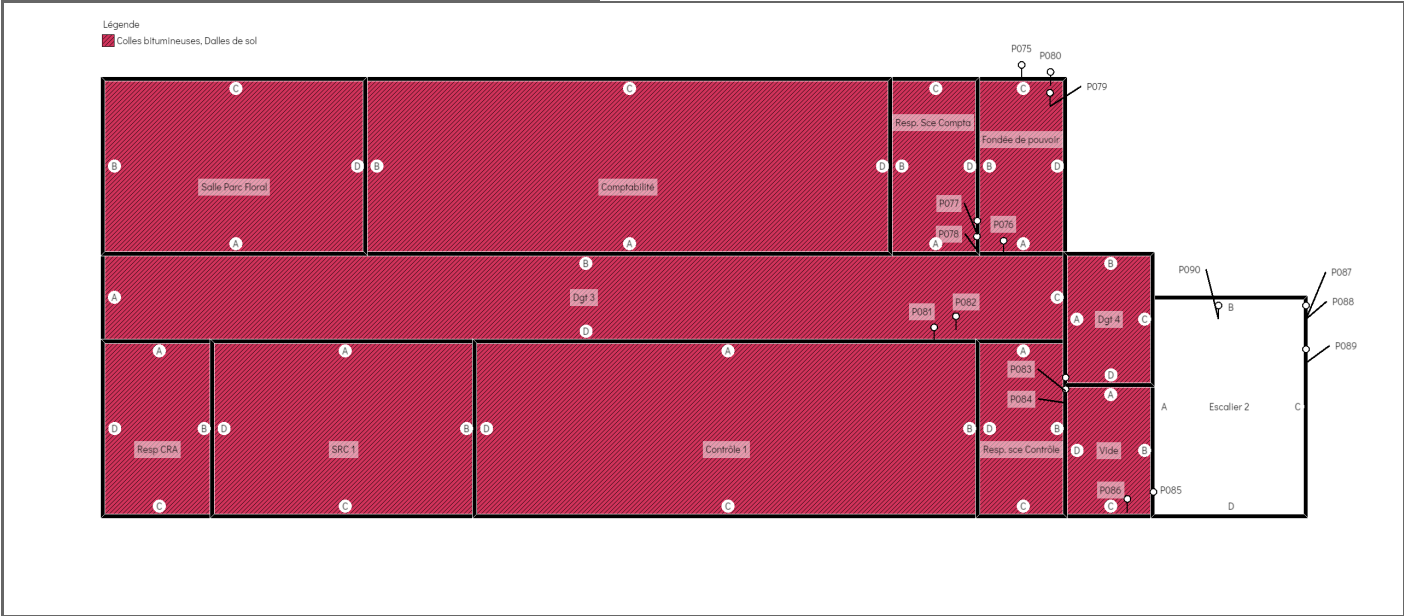

2/38 Liste des éléments - Planche de repérage usuel - 3ème étage / Zone 3

Prélèvements		
P075 Fondée de pouvoir Mur C Peinture, Plâtre, Toile de verre	P076 Fondée de pouvoir Mur A Peinture, Plâtre, Toile de verre	P077 Fondée de pouvoir Mur B Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre, Toile de verre
P078 Fondée de pouvoir Mur B Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre, Toile de verre	P079 Fondée de pouvoir Faux-plafonds Panneaux et plaques	P080 Fondée de pouvoir Plafond menuiserie Peinture, Plâtre
P081 Dgt 3 Mur D Peinture, Plâtre	P082 Dgt 3 Poteau Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés, Peinture	P083 Vide Plinthe Colles et joints de carrelage ou de faïence
P084 Vide Plinthe Colles et joints de carrelage ou de faïence	P085 Vide Mur B Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	P086 Vide Plafond Peinture, Plâtre
P087 Escalier 2 Sol Colles non bitumineuses, Ragréages	P088 Escalier 2 Sol Colles non bitumineuses, Ragréages	P089 Escalier 2 Mur C Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture
P090 Escalier 2 Plafond Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture		

Planche de repérage usuel		3/38
2ème étage / Localisation Zones		
Référence	AMITRAV-E6032229-2401-V1	Version 2
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

Légende

 Non visité/contrôlé

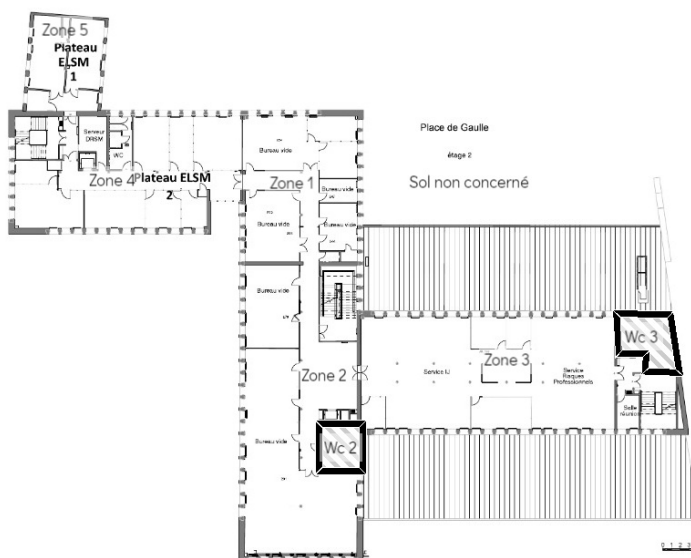




Planche de repérage usuel		4/38
2ème étage / Zone 1		
Référence	AMITRAV-E6032229-2401-V1	Version 2
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	


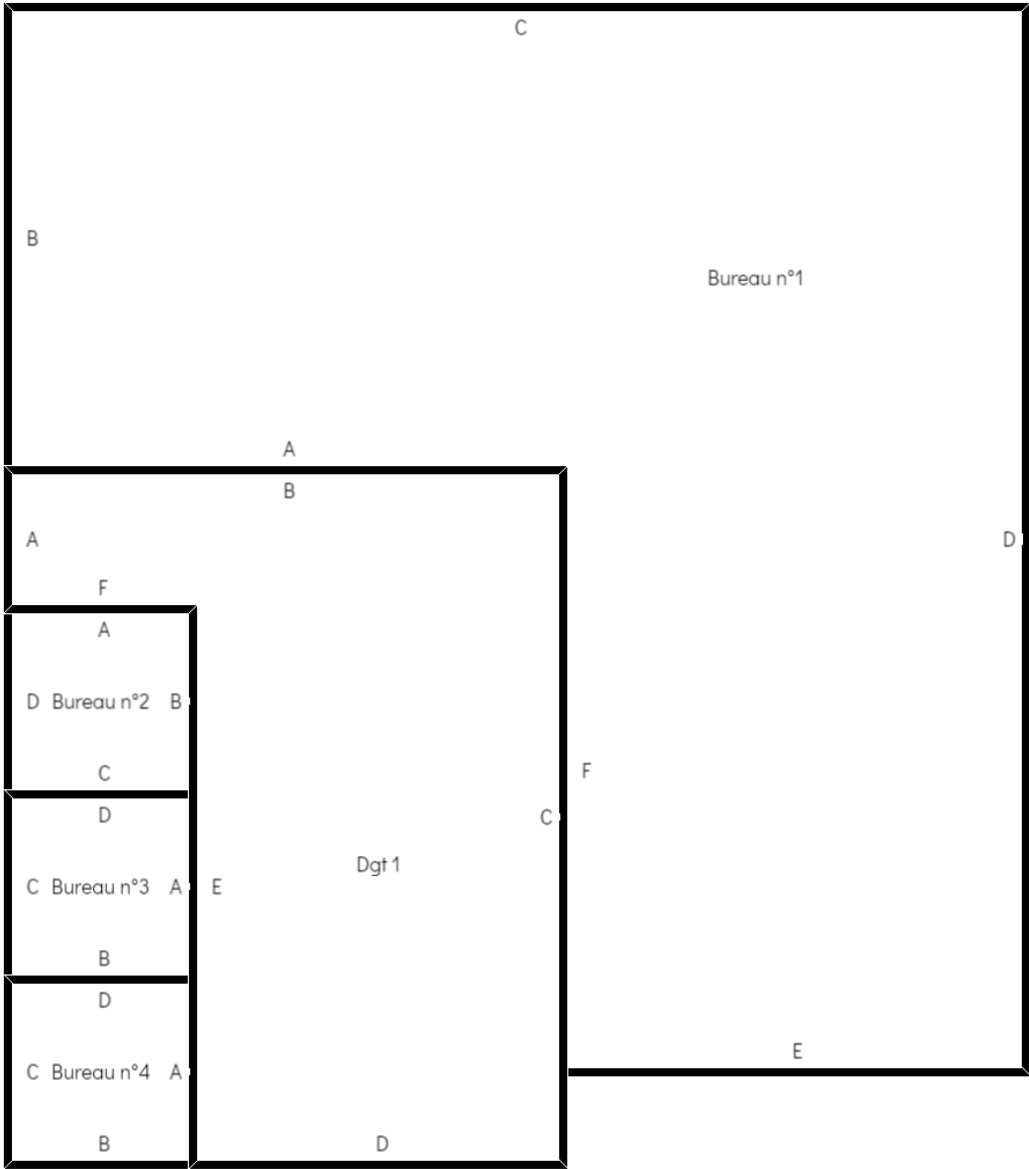




Planche de repérage usuel		5/38
2ème étage / Zone 2		
Référence	AMITRAV-E6032229-2401-V1	Version 2
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

Légende
Colles bitumineuses, Dalles de sol

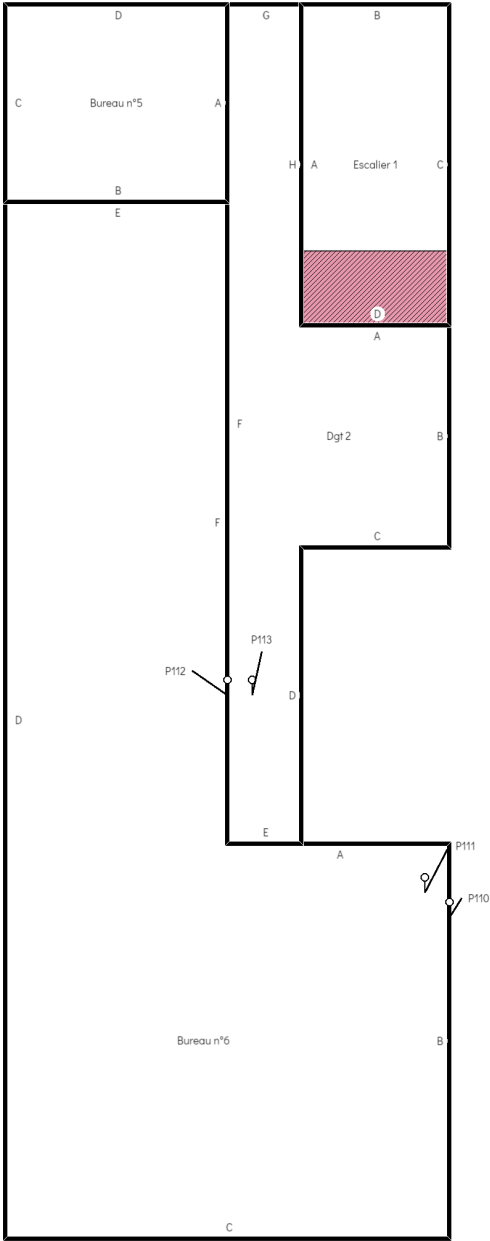

5/38 Liste des éléments - Planche de repérage usuel - 2ème étage / Zone 2

Prélèvements

P110 Bureau n°6 Mur B
Peinture, Plâtre, Toile de verre

P111 Bureau n°6 Plafond menuiserie
Peinture, Plâtre, Toile de verre

P112 Dgt 2 Mur F
Peinture, Plâtre



P113 Dgt 2 Poteau

Enduits à base de ciment lissés ou
talochés (ragréage, débullage, lissage),
Peinture

Planche de repérage usuel 2ème étage / Zone 3		6/38
Référence	AMITRAV-E6032229-2401-V1	Version 2
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	



6/38 Liste des éléments - Planche de repérage usuel - 2ème étage / Zone 3

Prélèvements

P114 Salle de réunion Mur C

Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture, Toile de verre

P115 Salle de réunion Plafond menuiserie

Peinture, Plâtre, Toile de verre

P116 Salle de réunion Mur A

Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre, Toile de verre

P117 Salle de réunion Mur A

Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre, Toile de verre



Planche de repérage usuel		7/38
2ème étage / Zone 4		
Référence	AMITRAV-E6032229-2401-V1	Version 2
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	



7/38 Liste des éléments - Planche de repérage usuel - 2ème étage / Zone 4

Prélèvements


P105 Dgt B Plafond
Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture

P107 Bureau H Mur E
Peinture, Plâtre, Toile de verre

P108 Bureau H Plafond menuiserie
Peinture, Plâtre, Toile de verre

P109 Bureau H Fenêtre
Joints de mastic de vitrage

Planche de repérage usuel		8/38
2ème étage / Zone 5		
Référence	AMITRAV-E6032229-2401-V1	Version 2
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

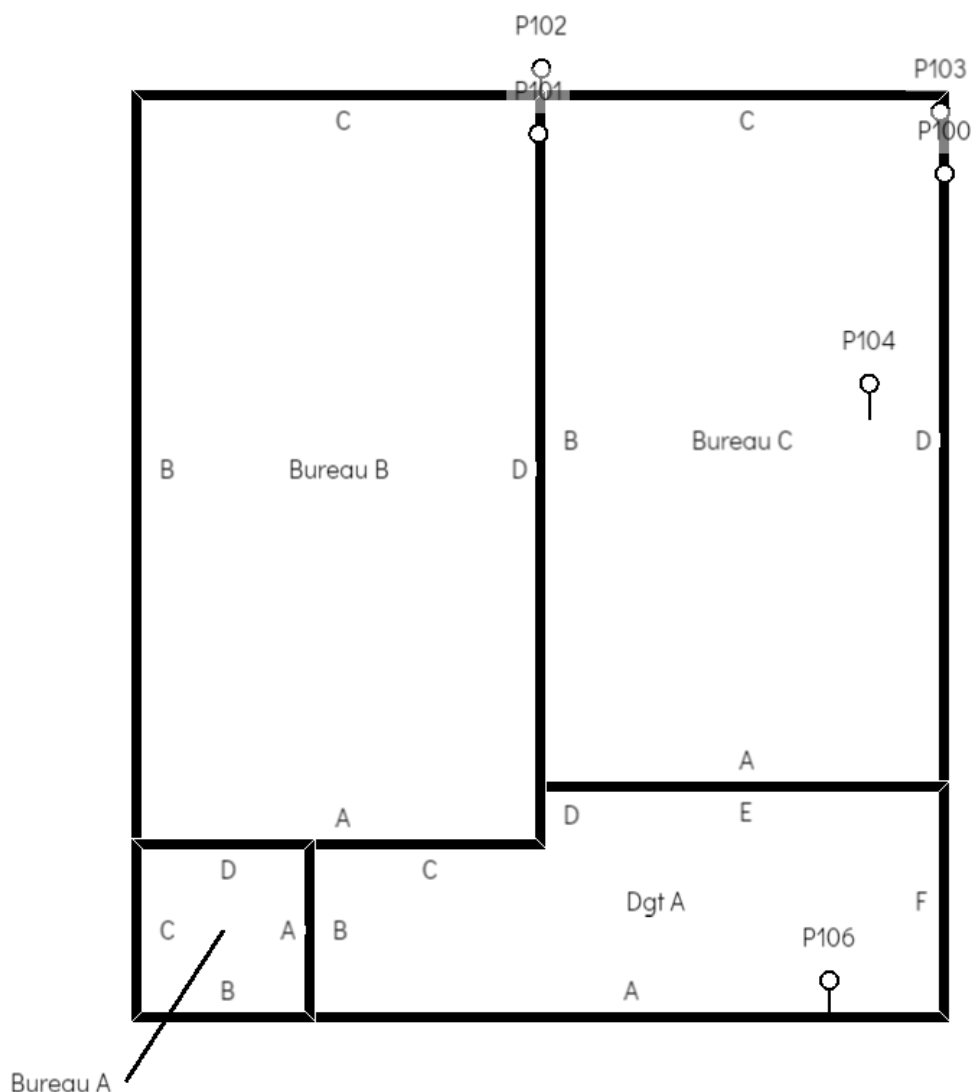

8/38 Liste des éléments - Planche de repérage usuel - 2ème étage / Zone 5

Prélèvements

P100 Bureau C Mur D Peinture, Plâtre, Toile de verre	P101 Bureau C Mur B Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre, Toile de verre	P102 Bureau C Mur B Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre, Toile de verre
P103 Bureau C Fenêtre Joints de mastic de vitrage	P104 Bureau C Faux-plafonds Panneaux et plaques	P106 Dgt A Mur A Peinture, Plâtre, Toile de verre

Planche de repérage usuel 1 ^{er} étage / Localisation Zones		9/38
Référence	AMITRAV-E6032229-2401-V1	Version 2
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

Légende


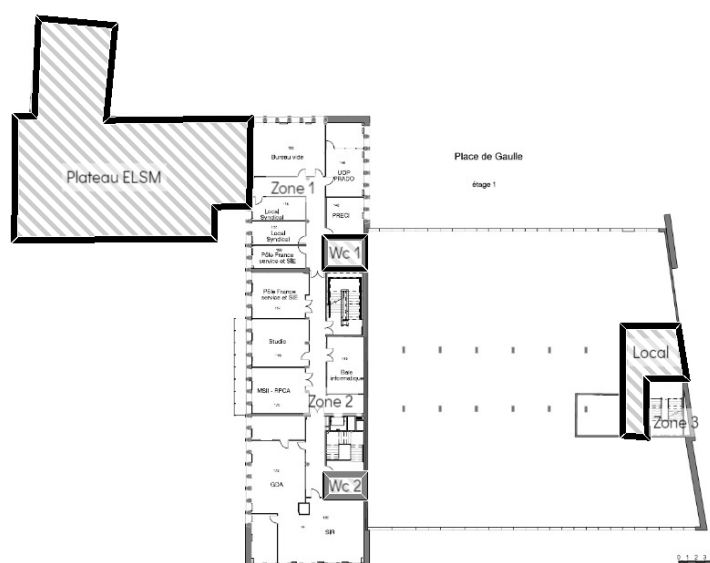
 Non visité/contrôlé




Planche de repérage usuel		10/38
1er étage / Zone 1		
Référence	AMITRAV-E6032229-2401-V1	Version 2
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

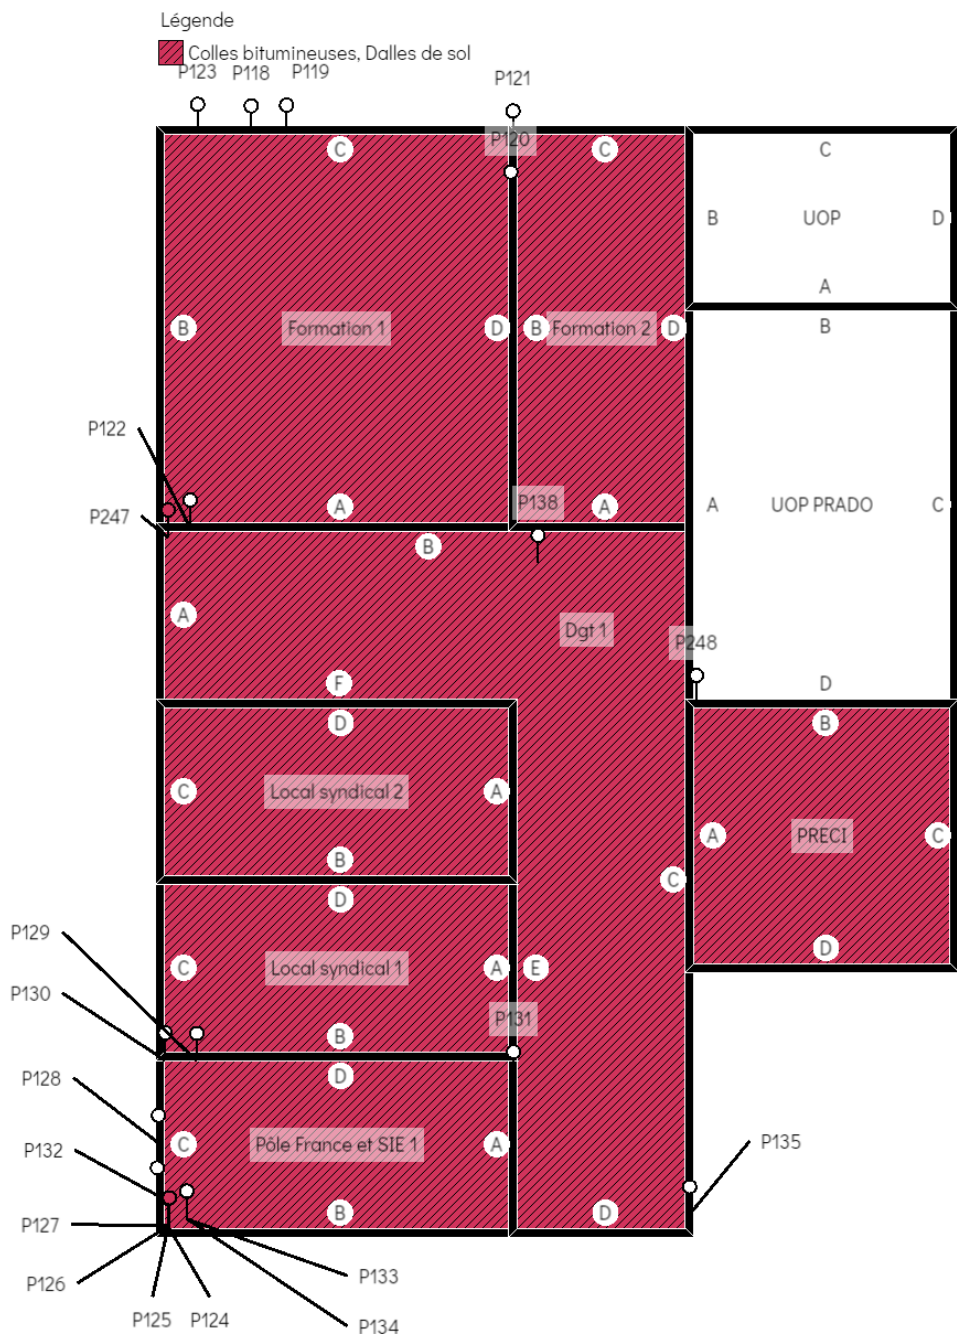

10/38 Liste des éléments - Planche de repérage usuel - 1er étage / Zone 1


Prélèvements



P118 Formation 1 Mur C Peinture, Plâtre, Toile de verre	P119 Formation 1 Plafond menuiserie Peinture, Plâtre, Toile de verre	P120 Formation 1 Mur D Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre, Toile de verre
P121 Formation 1 Mur D Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre, Toile de verre	P122 Formation 1 Mur A Peinture, Plâtre, Toile de verre	P123 Formation 1 Fenêtre Joints de mastic de vitrage
P124 Pôle France et SIE 1 Sol Colles bitumineuses, Dalles de sol	P125 Pôle France et SIE 1 Sol Colles bitumineuses, Dalles de sol	P126 Pôle France et SIE 1 Sol Ragréages
P127 Pôle France et SIE 1 Sol Colles bitumineuses, Dalles de sol	P128 Pôle France et SIE 1 Mur C Papier peint, Peinture, Plâtre	P129 Pôle France et SIE 1 Mur D Bandes calicot, Papier peint, Peinture, Placoplâtre
P130 Pôle France et SIE 1 Mur D Bandes calicot, Papier peint, Peinture, Placoplâtre	P131 Pôle France et SIE 1 Mur A Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Papier peint, Peinture	P132 Pôle France et SIE 1 Plafond menuiserie Peinture, Plâtre
P133 Pôle France et SIE 1 Faux-plafonds Panneaux et plaques	P134 Pôle France et SIE 1 Isolant plénum Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond	P135 Dgt 1 Mur C Peinture, Plâtre, Toile de verre
P138 Dgt 1 Poteau Peinture, Plâtre	P247 Dgt 1 Sol Colles bitumineuses, Dalles de sol	P248 UOP PRADO Sol Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Ragréages



Planche de repérage usuel		11/38
1er étage / Zone 2		
Référence	AMITRAV-E6032229-2401-V1	Version 2
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

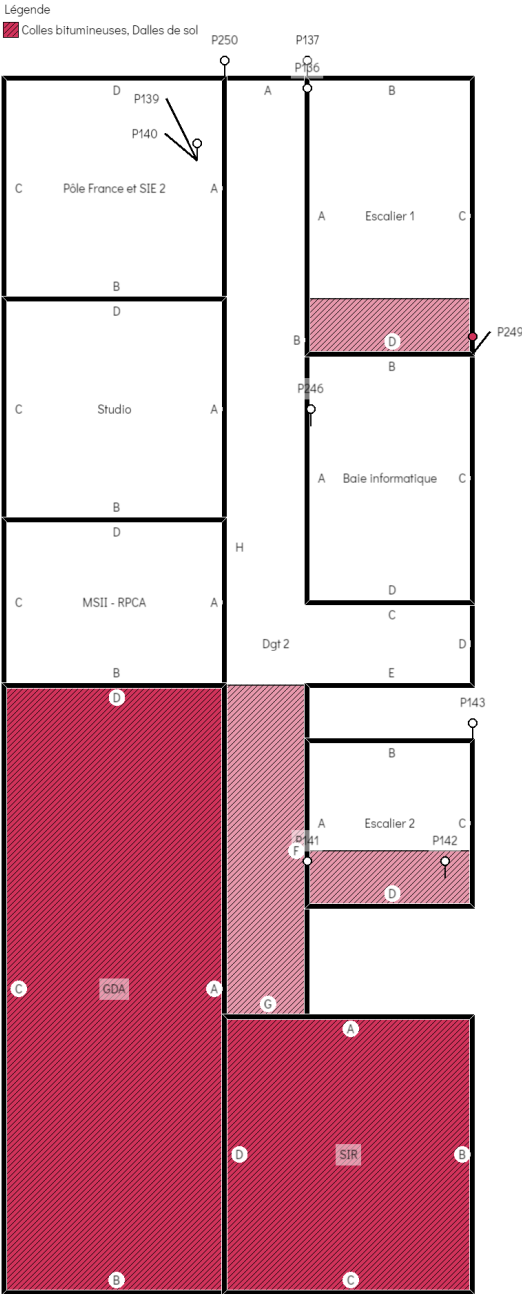

11/38 Liste des éléments - Planche de repérage usuel - 1er étage / Zone 2

Prélèvements



P136 Dgt 2 Mur B Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre, Toile de verre	P137 Dgt 2 Mur B Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre, Toile de verre	P139 Pôle France et SIE 2 Faux-plafonds Panneaux et plaques
P140 Pôle France et SIE 2 Isolant plénum Isolants posés dans le plénum au- dessus du panneau de faux plafond	P141 Escalier 2 Mur A Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	P142 Escalier 2 Plafond Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture
P143 Escalier 2 Palier intermédiaire et marches Colles non bitumineuses, Ragréages	P246 Baie informatique Sol Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Ragréages	P249 Escalier 1 Sol (2ème couche) Colles bitumineuses, Dalles de sol
P250 Pôle France et SIE 2 Sol Colles non bitumineuses, Ragréages		



Planche de repérage usuel		12/38
5ème étage Plafond		
Référence	AMITRAV-E6032229-2401-V1	Version 2
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

Légende
☐ Non visité/contrôlé


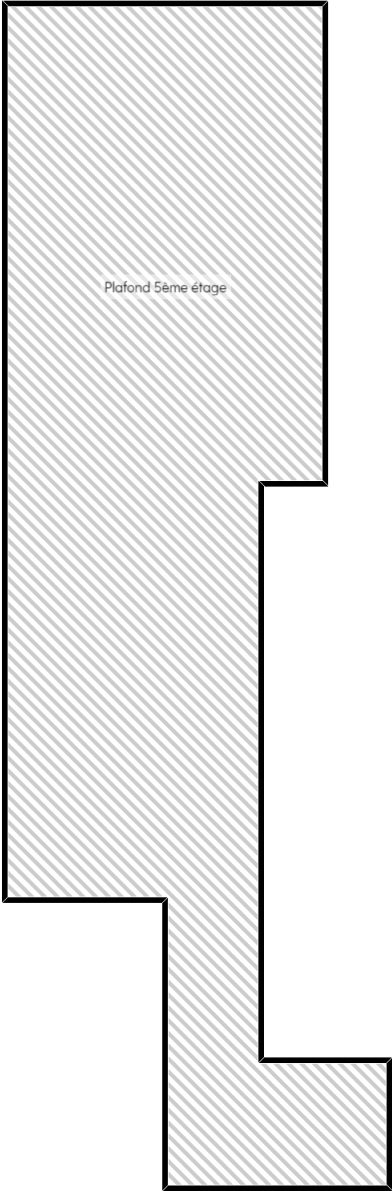




Planche de repérage usuel		13/38
1er étage / Zone 3		
Référence	AMITRAV-E6032229-2401-V1	Version 2
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

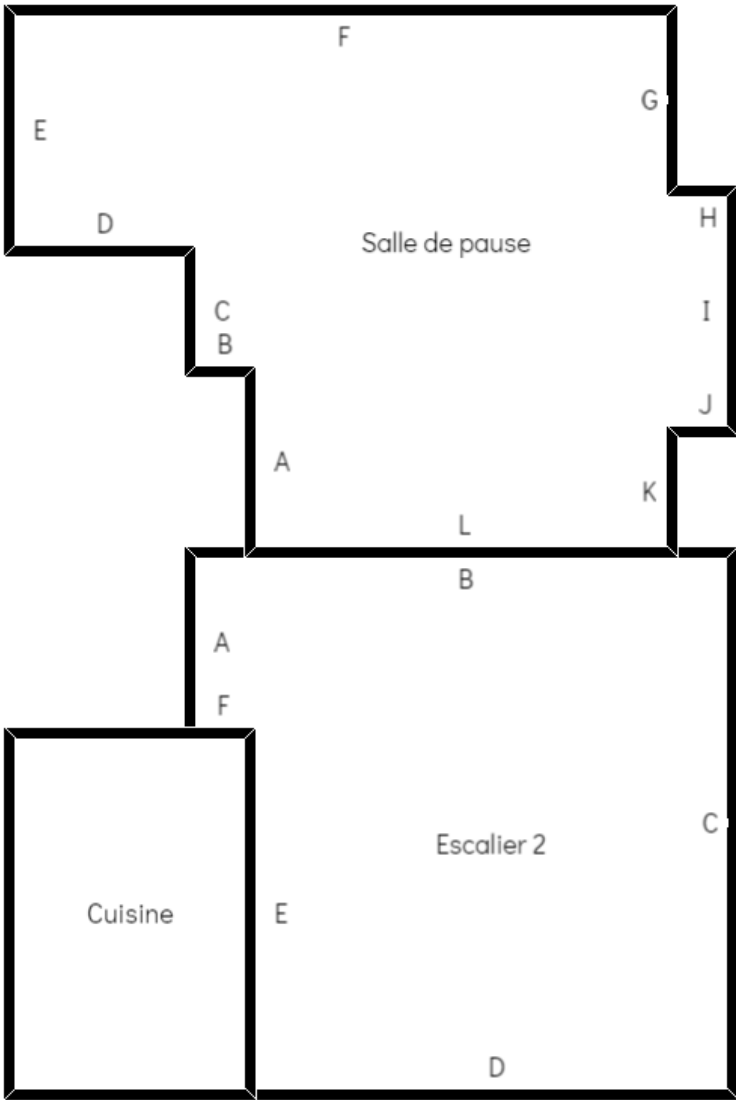


The floor plan illustrates the layout of the CPAM building, divided into several functional zones:

- Zone 1:** Located at the top center, containing "Cabinets Médicaux ELSM".
- Zone 2:** Situated below Zone 1, labeled "Zone 2 CARSAT Accueil".
- Zone 3:** A large central area labeled "Zone 3" and "Accueil CPAM", featuring a reception desk and seating.
- Zone 4:** Located to the left of Zone 1, labeled "Zone 4 Plateau ELSM".
- Zone 5:** Indicated at the top left of the plan.
- Other Areas:**
 - Hall Accueil:** A central hallway connecting the main zones.
 - CARSAT Plateau 1 and 2:** Two large rooms at the bottom right.
 - Booths (Bois 1 to Bois 5):** A row of small rooms on the right side.
 - Staircases:** Multiple stairwells are distributed throughout the plan for vertical circulation.
 - Exterior:** The building is situated on "Place de Gaulle" and "RUE HAUT".

A scale bar at the bottom right indicates a distance of 0 1 2 3 4 meters.

Planche de repérage usuel		15/38
Rdc Haut / Zone 1		
Référence	AMITRAV-E6032229-2401-V1	Version 2
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

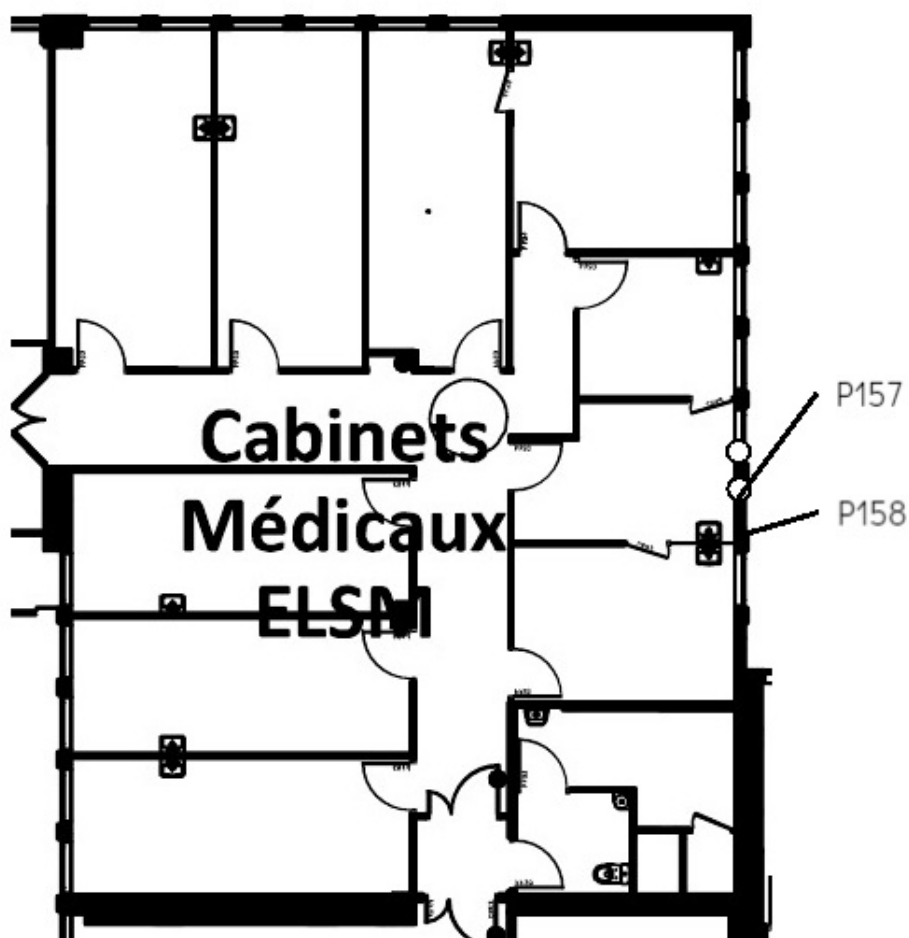

15/38 Liste des éléments - Planche de repérage usuel - Rdc Haut / Zone 1


Prélèvements

P157 Cabinets Médicaux ELSM Murs
Peinture, Plâtre, Toile de verre

P158 Cabinets Médicaux ELSM Plafond
Peinture, Plâtre, Toile de verre

Planche de repérage usuel		16/38
Rdc Haut / Zone 2		
Référence	AMITRAV-E6032229-2401-V1	Version 2
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

Légende

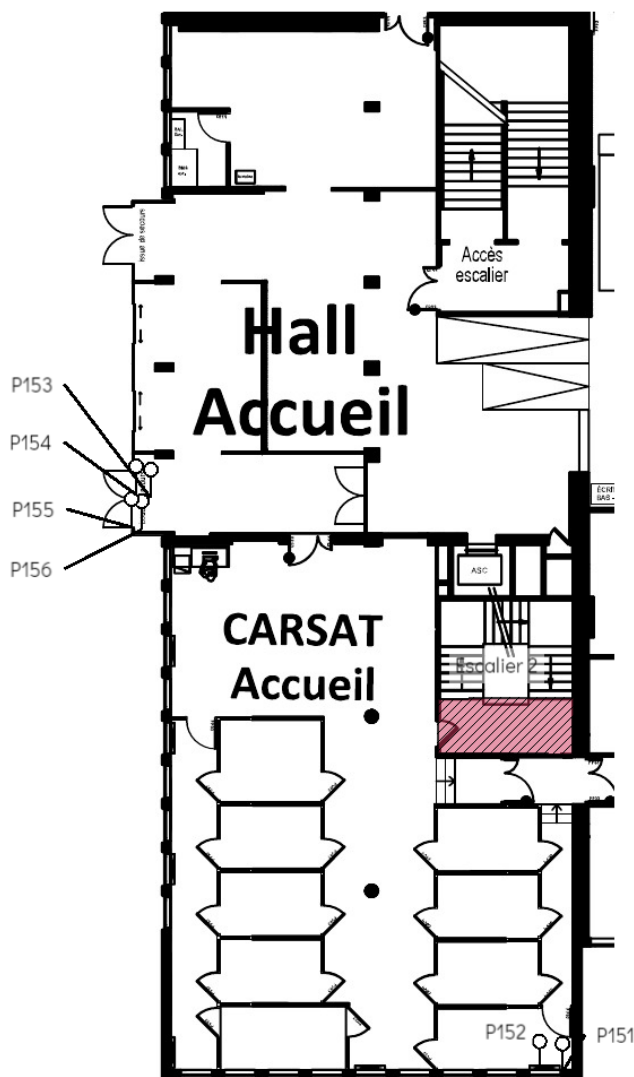 Colles bitumineuses, Dalles de sol


16/38 Liste des éléments - Planche de repérage usuel - Rdc Haut / Zone 2

Prélèvements

P151 CARSAT Murs

Peinture, Plâtre, Toile de verre

P152 CARSAT Plafond

Peinture, Plâtre

P153 Hall Accueil Plafond

Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre

**P154 Hall Accueil Plafond**

Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre


P155 Hall Accueil Porte

Joints de mastic de vitrage

P156 Hall Accueil Sol

Colles et joints de carrelage, Colles non bitumineuses

Planche de repérage usuel		17/38
Rdc Haut / Zone 3		
Référence	AMITRAV-E6032229-2401-V1	Version 2
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

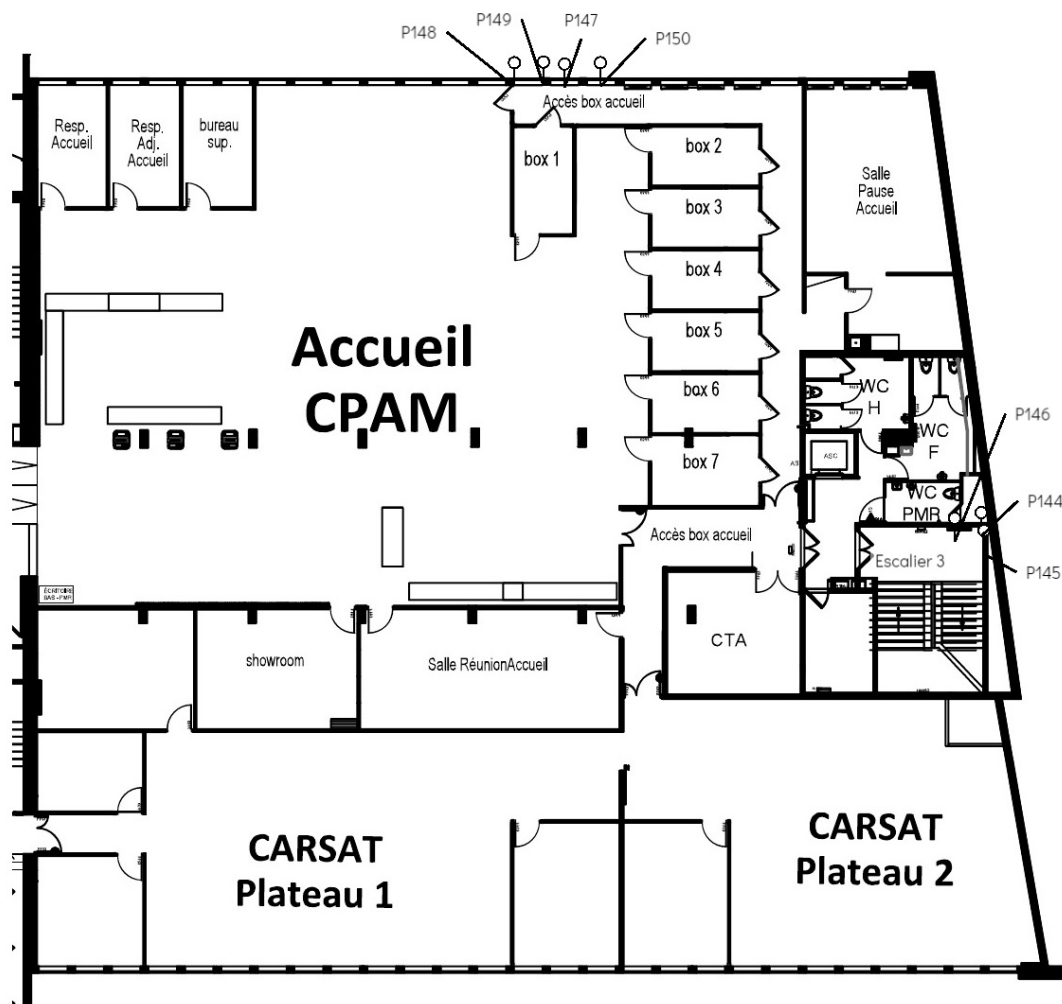


17/38 Liste des éléments - Planche de repérage usuel - Rdc Haut / Zone 3

Prélèvements

P144 Escalier 3 Sol Colles non bitumineuses	P145 Escalier 3 Tous les murs Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	P146 Escalier 3 Plafond Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture
P147 Accès box accueil Cloison Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre, Toile de verre	P148 Accès box accueil Cloison Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre, Toile de verre	P149 Accès box accueil Coffrage bois Bois, Peinture, Toile de verre
P150 Accès box accueil Fenêtre Joints de mastic de vitrage		

Planche de repérage usuel		18/38
Rdc Haut / Zone 4		
Référence	AMITRAV-E6032229-2401-V1	Version 2
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

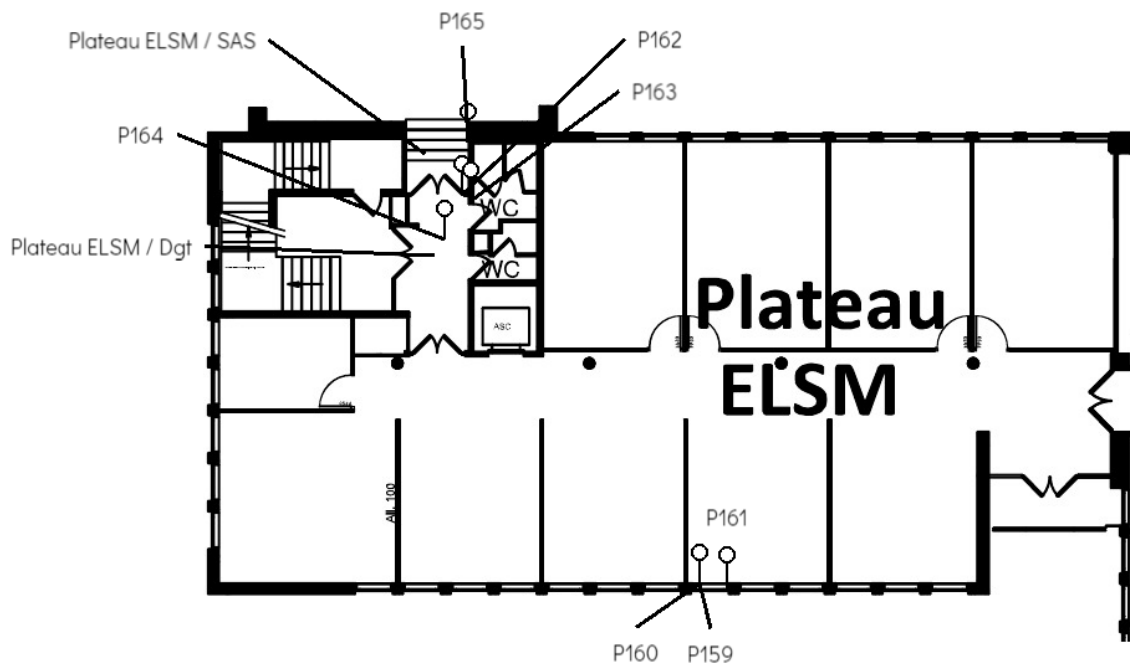


18/38 Liste des éléments - Planche de repérage usuel - Rdc Haut / Zone 4

Prélèvements

P159 Plateau ELSM / Bureaux Murs Peinture, Plâtre, Toile de verre	P160 Plateau ELSM / Bureaux Plafond Peinture, Plâtre, Toile de verre	P161 Plateau ELSM / Bureaux Fenêtre Joints de mastic de vitrage
P162 Plateau ELSM / Dgt Cloison Bois, Peinture	P163 Plateau ELSM / Dgt Murs Peinture, Plâtre	P164 Plateau ELSM / Dgt Plafond Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture
P165 Plateau ELSM / SAS Murs Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture		

Planche de repérage usuel		19/38
Référence	AMITRAV-E6032229-2401-V1	Version 2
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

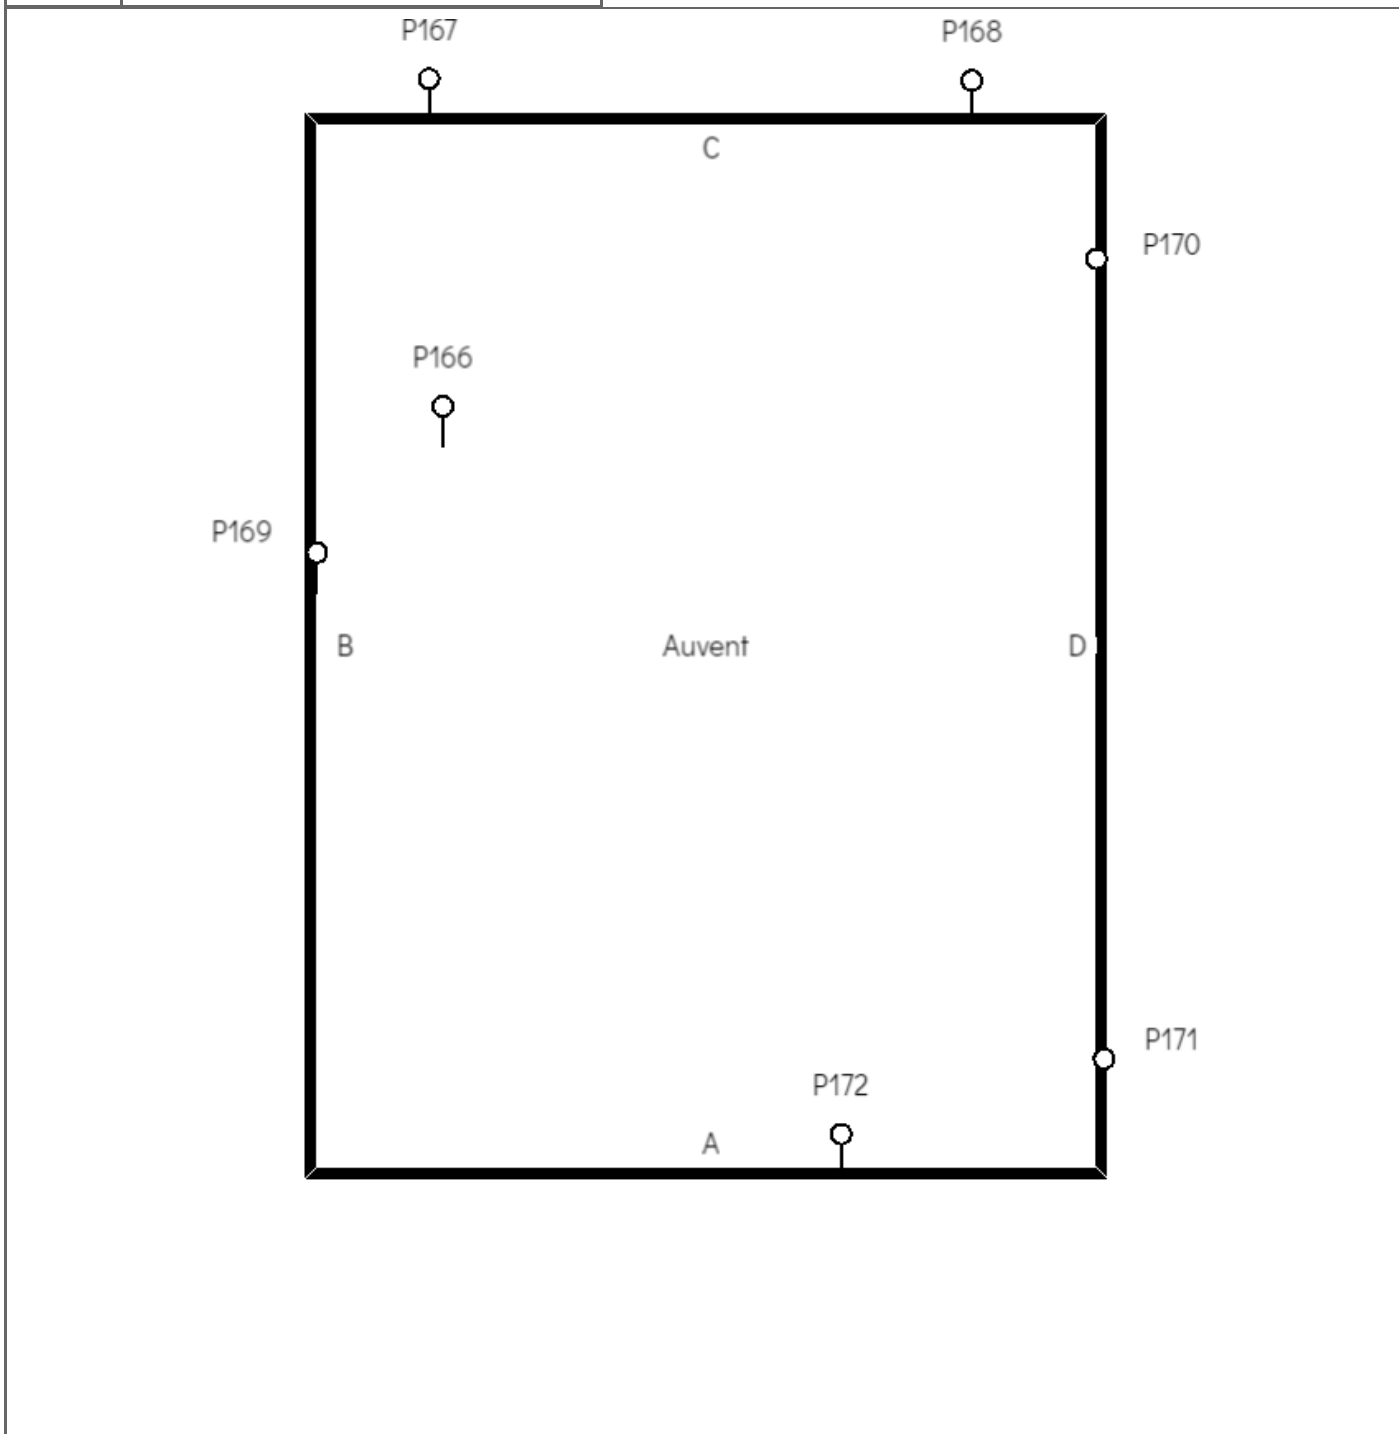


19/38 Liste des éléments - Planche de repérage usuel - Rdc Haut / Zone 5

Prélèvements



P166 Auvent Plafond Flocages	P167 Auvent Mur C Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), Peinture	P168 Auvent Mur C Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), Peinture
P169 Auvent Mur B Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	P170 Auvent Mur D Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés)	P171 Auvent Mur D Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés)
P172 Auvent Mur A Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés		

Planche de repérage usuel		20/38
Extérieur		
Référence	AMITRAV-E6032229-2401-V1	Version 2
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

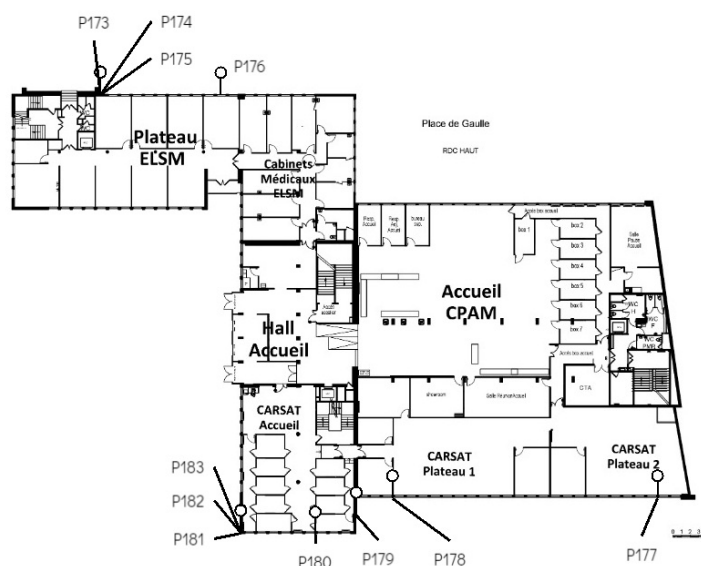


20/38 Liste des éléments - Planche de repérage usuel - Extérieur

Prélèvements

P173 Extérieur Mur Façade Peinture, Plâtre	P174 Extérieur Isolant Façade Isolant laine	P175 Extérieur Panneau Façade Peinture, Plaque
P176 Extérieur Soubassement Imperméabilisants	P177 Extérieur Enduit beige Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés)	P178 Extérieur Enduit beige Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés)
P179 Extérieur Enduit bleu Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés)	P180 Extérieur Enduit bleu Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés)	P181 Extérieur Isolant Façade Isolant laine
P182 Extérieur Mur Façade Peinture, Plâtre	P183 Extérieur Panneau Façade Peinture, Plaque	



Planche de repérage usuel		22/38
Rdc Bas / Zone 1		
Référence	AMITRAV-E6032229-2401-V1	Version 2
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

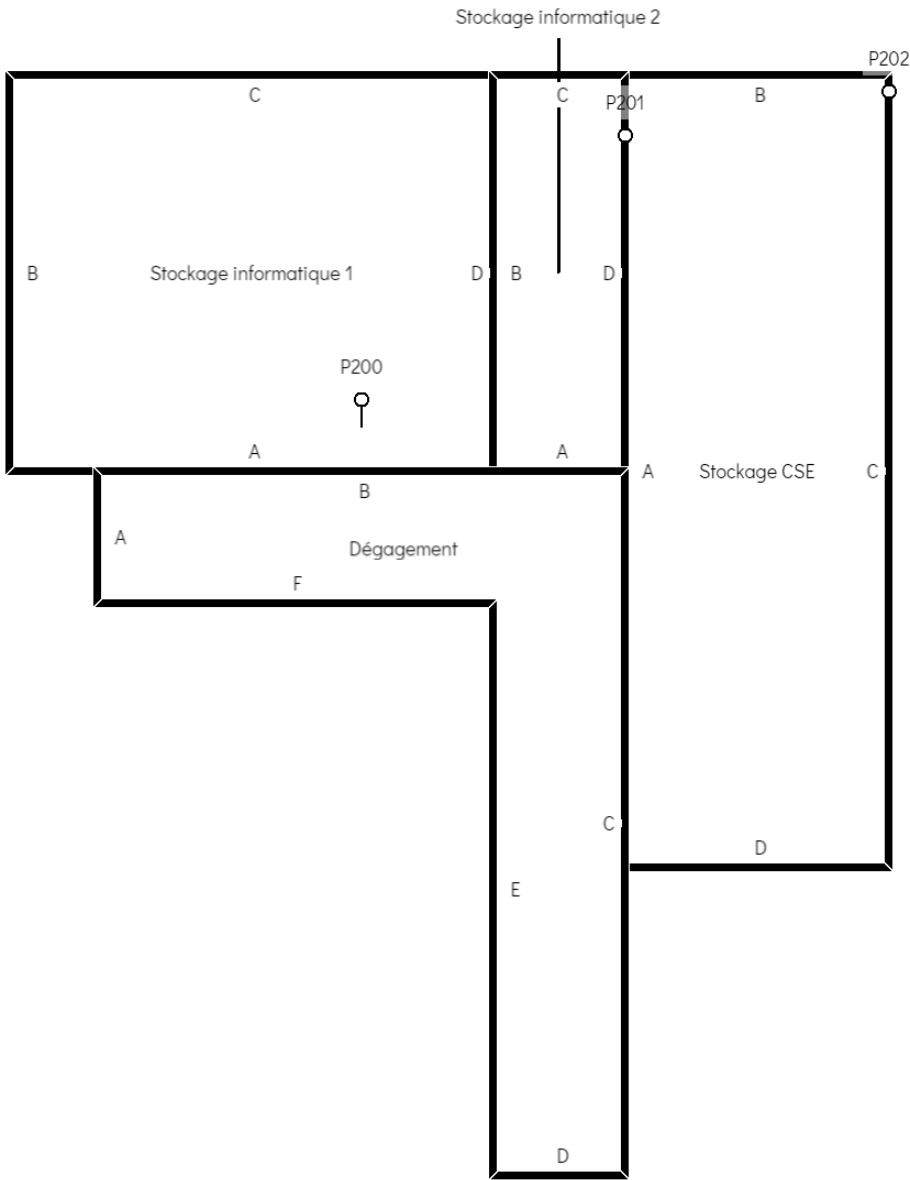

22/38 Liste des éléments - Planche de repérage usuel - Rdc Bas / Zone 1

Prélèvements



P200 Stockage informatique 1 Sol
Peintures de sol, Ragréages

P201 Stockage CSE Mur A
Enduit de rebouchage

P202 Stockage CSE Mur C
Enduits à base de plâtre ou ciment
projetés, lissés ou talochés

Planche de repérage usuel		23/38
4ème étage / Localisation Zones		
Référence	AMITRAV-E6032229-2401-V1	Version 2
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

Légende
Non visité/contrôlé


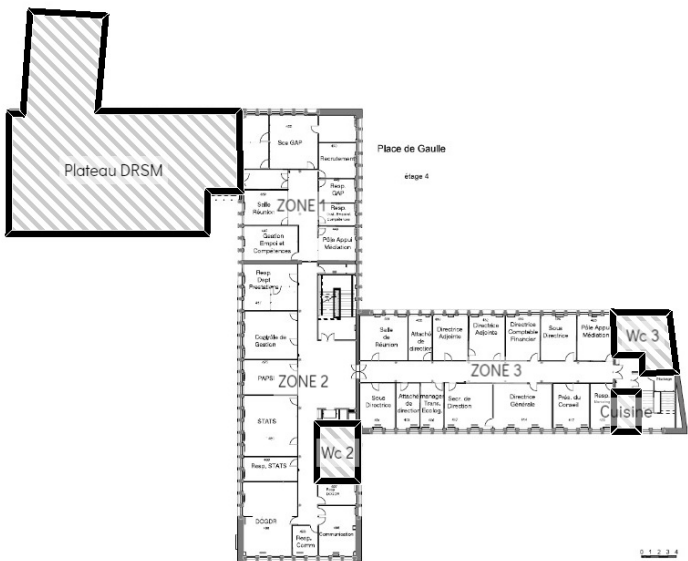




Planche de repérage usuel		24/38
Rdc Bas / Zone 2		
Référence	AMITRAV-E6032229-2401-V1	Version 2
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

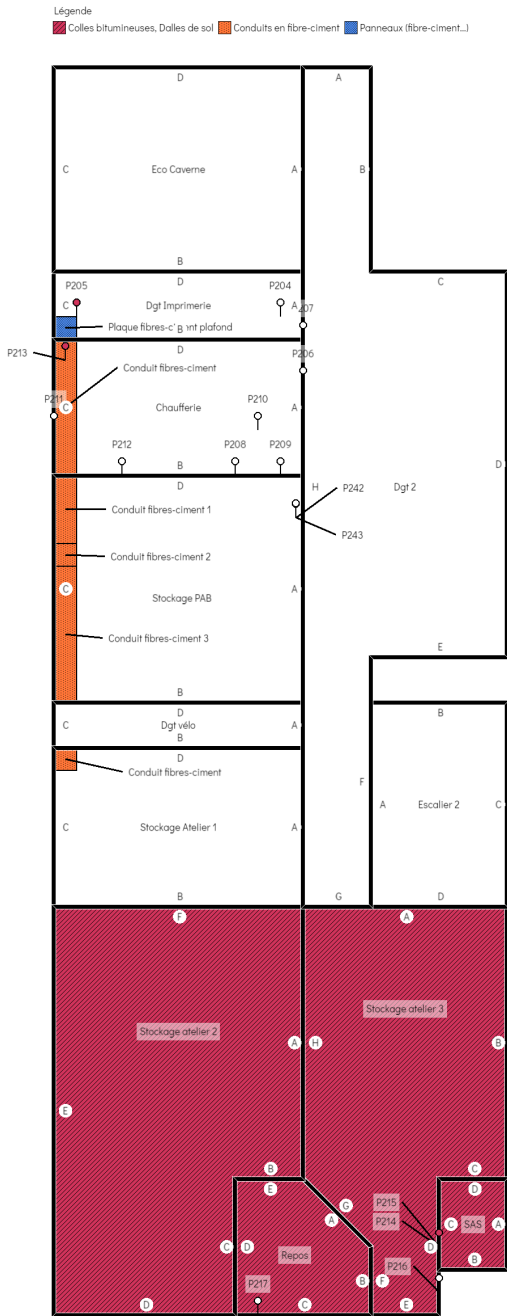

24/38 Liste des éléments - Planche de repérage usuel - Rdc Bas / Zone 2

Prélèvements




P204 Dgt Imprimerie Sol Peintures de sol, Ragréages	P205 Dgt Imprimerie Plaque fibres-ciment plafond Panneaux (fibre-ciment...)	P206 Chaufferie Sol Colles et joints de carrelage, Ragréages
P207 Chaufferie Plinthe Colle de plinthe	P208 Chaufferie Mur B Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	P209 Chaufferie Enduit de rebouchage Enduit de rebouchage
P210 Chaufferie Plafond Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	P211 Chaufferie Faïence Colles et joints de carrelage ou de faïence	P212 Chaufferie Faïence Colles et joints de carrelage ou de faïence
P213 Chaufferie Conduit fibres-ciment Conduits en fibre-ciment	P214 Stockage atelier 3 Sol Colles bitumineuses, Dalles de sol	P215 Stockage atelier 3 Sol Colles bitumineuses, Dalles de sol
P216 Stockage atelier 3 Faïence Colles et joints de carrelage ou de faïence	P217 Repos Fenêtre Joints de mastic de vitrage	P242 Stockage PAB Sol Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Ragréages
P243 Stockage PAB Sol Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Ragréages		



Planche de repérage usuel		25/38
Rdc Bas / Zone 3		
Référence	AMITRAV-E6032229-2401-V1	Version 2
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	


Légende
 Non visité/contrôlé

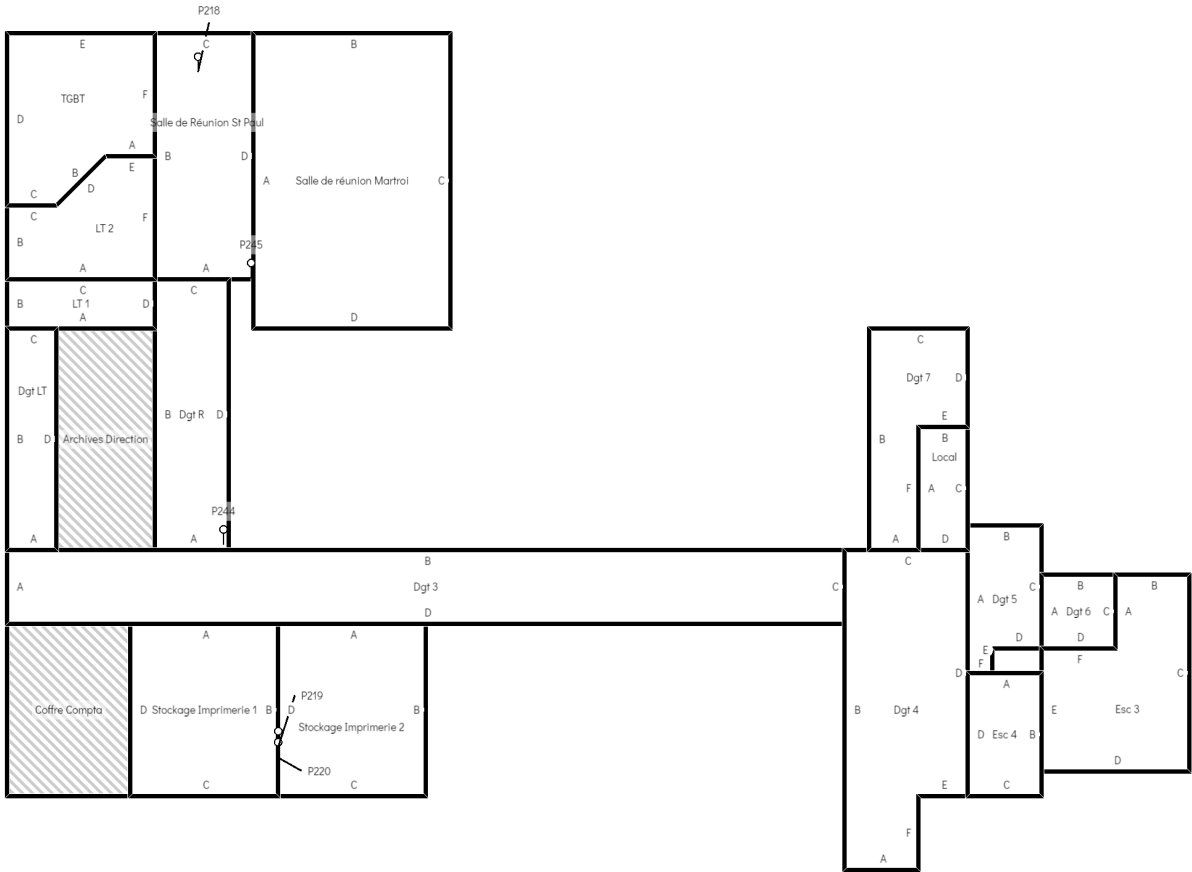

25/38 Liste des éléments - Planche de repérage usuel - Rdc Bas / Zone 3

Prélèvements		
P218 Salle de Réunion St Paul Faux-plafonds Panneaux et plaques	P219 Stockage Imprimerie 2 Mur D Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre	P220 Stockage Imprimerie 2 Mur D Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre
P244 Dgt R Sol Colles non bitumineuses, Ragréages	P245 Salle de Réunion St Paul Sol Colles non bitumineuses, Ragréages	

Planche de repérage usuel		26/38
Rdc Bas / Zone 4		
Référence	AMITRAV-E6032229-2401-V1	Version 2
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

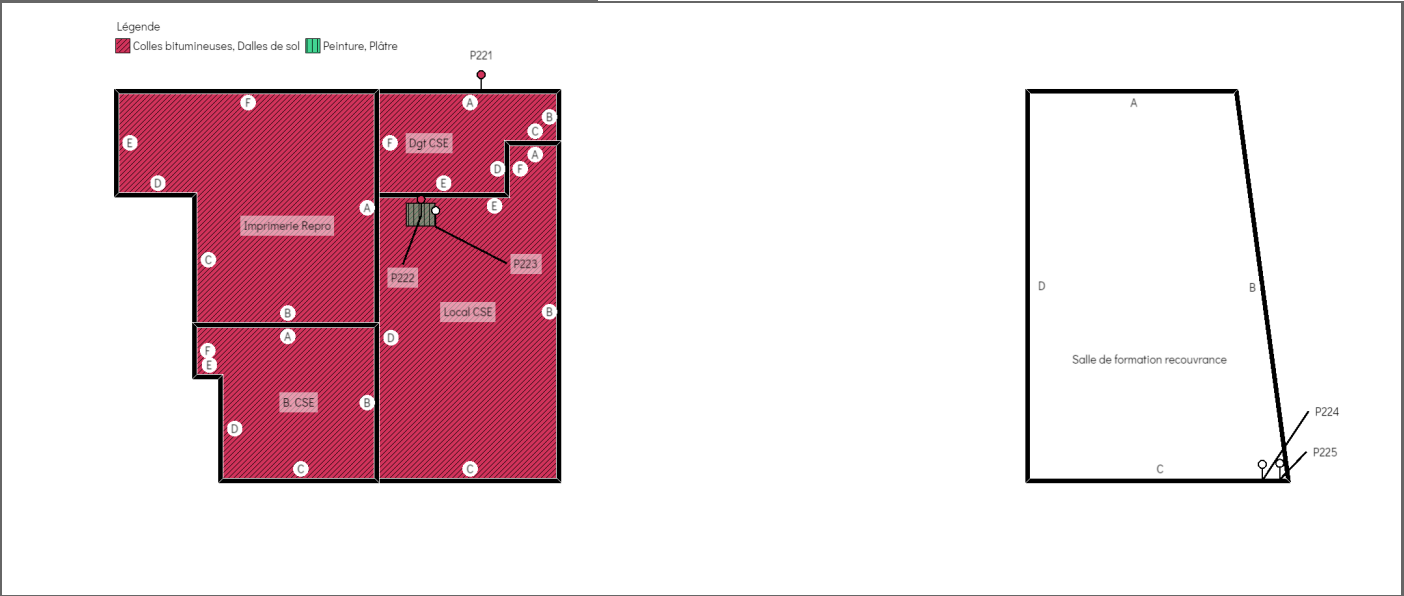


26/38 Liste des éléments - Planche de repérage usuel - Rdc Bas / Zone 4

Prélèvements

P221 Dgt CSE Sol Colles bitumineuses, Dalles de sol	P222 Local CSE Poteau Peinture, Plâtre	P223 Local CSE Plinthe Colle de plinthe
P224 Salle de formation recouvreance Mur C Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture, Toile de verre	P225 Salle de formation recouvreance Plafond menuiserie Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture, Toile de verre	

Planche de repérage usuel		27/38
Rdc Bas / Zone 5		
Référence	AMITRAV-E6032229-2401-V1	Version 2
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

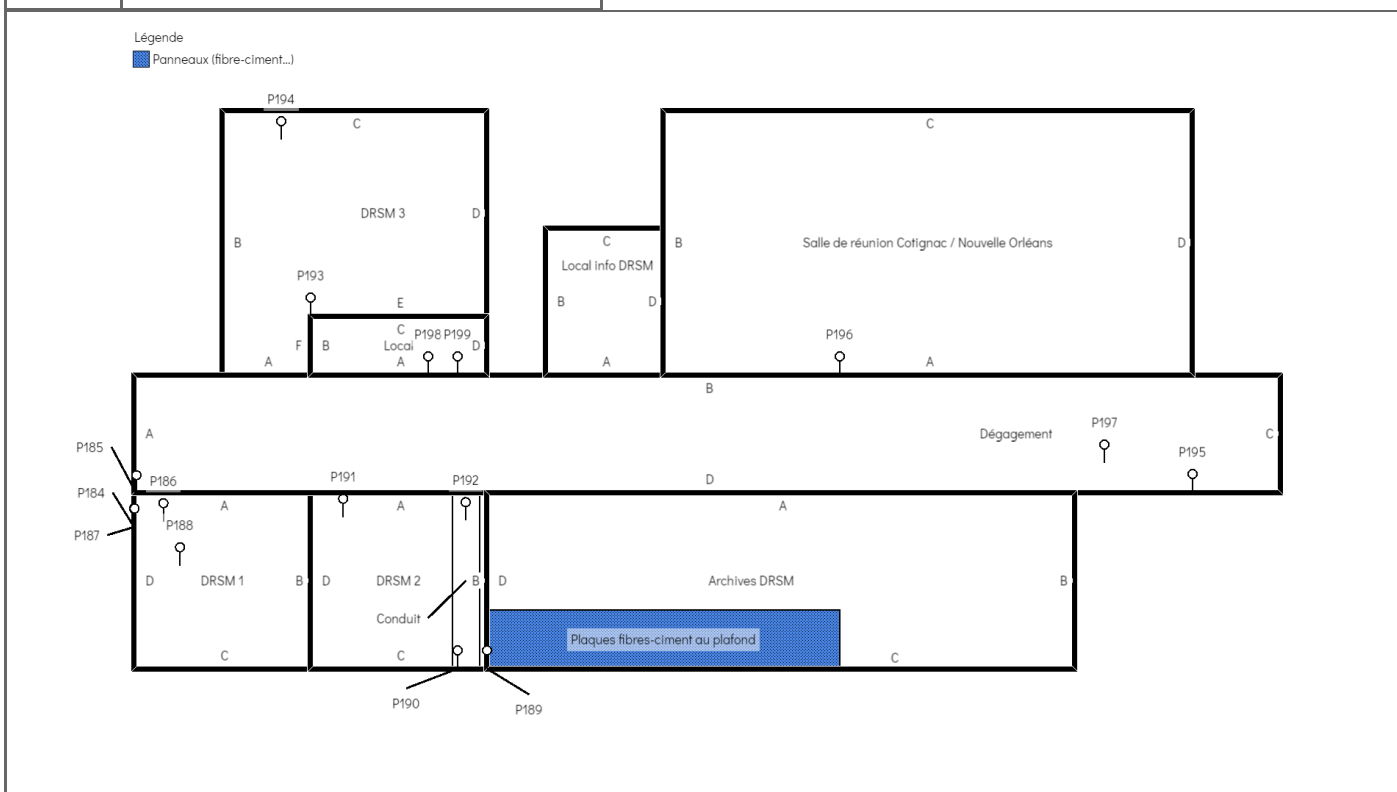


27/38 Liste des éléments - Planche de repérage usuel - Rdc Bas / Zone 5

Prélèvements

P184 DRSM 1 Mur D Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre, Toile de verre	P185 DRSM 1 Mur D Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre, Toile de verre	P186 DRSM 1 Faux-plafonds Panneaux et plaques
P187 DRSM 1 Isolant cloisons Isolants intérieurs fibreux	P188 DRSM 1 Plafond Flocages	P189 DRSM 2 Mur C Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre, Toile de verre
P190 DRSM 2 Mur C Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre, Toile de verre	P191 DRSM 2 Faux-plafonds Panneaux et plaques	P192 DRSM 2 Conduit Conduit
P193 DRSM 3 Mur F Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	P194 DRSM 3 Plafond Flocages	P195 Dégagement Sol Peintures de sol, Ragréages
P196 Dégagement Mur B Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	P197 Dégagement Plafond Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	P198 Local Sol Colles et joints de carrelage, Ragréages
P199 Local Plinthe Colle de plinthe		



Planche de repérage usuel		28/38
Rdc Bas / Zone 6		
Référence	AMITRAV-E6032229-2401-V1	Version 2
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

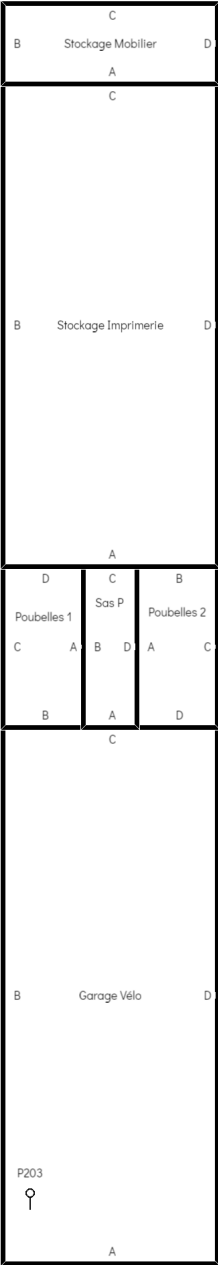

28/38 Liste des éléments - Planche de repérage usuel - Rdc Bas / Zone 6

Prélèvements

P203 Garage Vélo Poutre
Peinture



Planche de repérage usuel		29/38
Sous-sol / Localisation Zones		
Référence	AMITRAV-E6032229-2401-V1	Version 2
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

Légende
 Non visité/contrôlé



Planche de repérage usuel		30/38
Sous-sol / Zone 1		
Référence	AMITRAV-E6032229-2401-V1	Version 2
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	


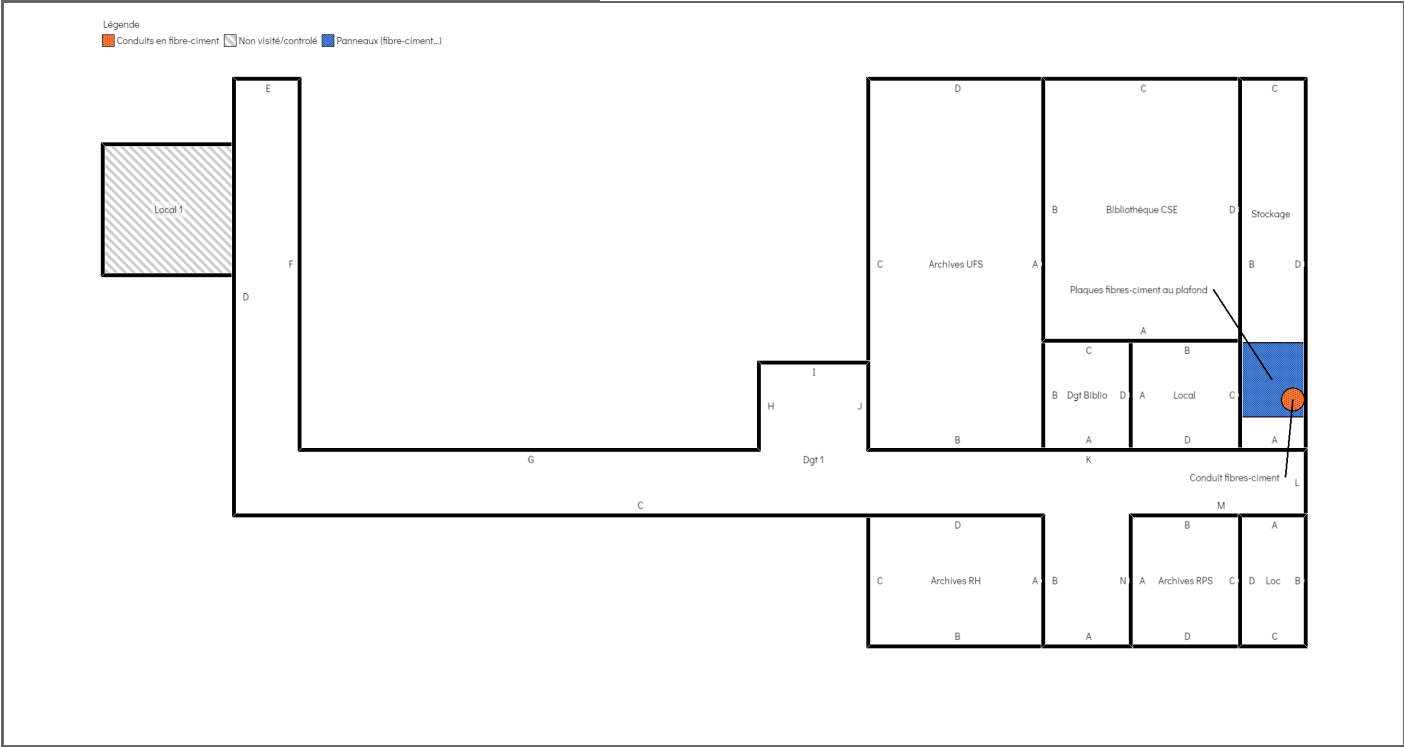


Planche de repérage usuel		31/38
Sous-sol / Zone 2		
Référence	AMITRAV-E6032229-2401-V1	Version 2
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	



31/38 Liste des éléments - Planche de repérage usuel - Sous-sol / Zone 2

Prélèvements

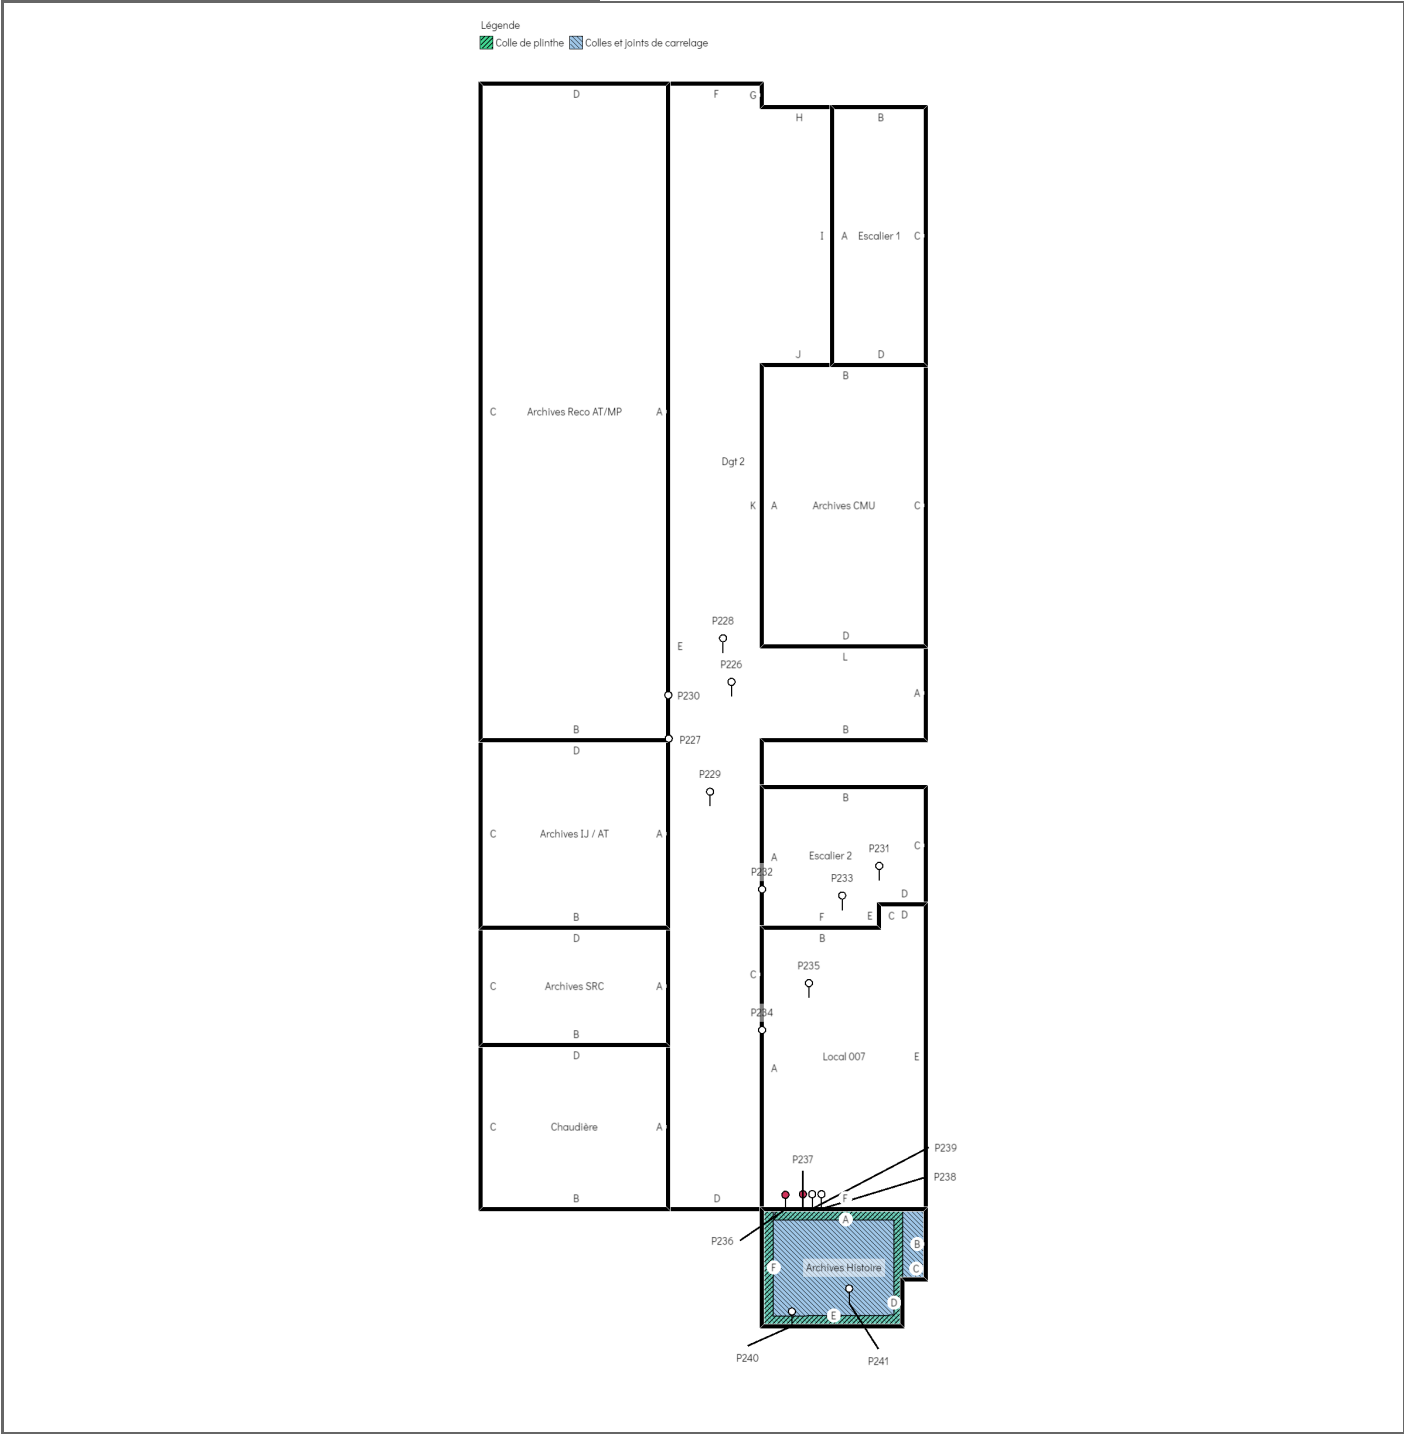

P226 Dgt 2 Sol Peintures de sol, Ragréages	P227 Dgt 2 Mur E Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	P228 Dgt 2 Calorifuge enveloppe beige Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...), Enveloppes (bandes tissées enduites ou non)
P229 Dgt 2 Calorifuge enveloppe gris Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...), Enveloppes (bandes tissées enduites ou non)	P230 Dgt 2 Calorifuge enveloppe plâtreux Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...), Enveloppes (bandes tissées enduites ou non)	P231 Escalier 2 Sol Peintures de sol, Ragréages
P232 Escalier 2 Mur A Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	P233 Escalier 2 Plafond Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	P234 Local 007 Mur A Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture
P235 Local 007 Plafond Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	P236 Archives Histoire Sol Colles et joints de carrelage	P237 Archives Histoire Plinthe Colle de plinthe
P238 Archives Histoire Mur A Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre	P239 Archives Histoire Mur A Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre	P240 Archives Histoire Mur E Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture
P241 Archives Histoire Plafond Peinture, Plâtre		

The diagram is a detailed floor plan of a building, likely a hospital or administrative center, showing various rooms and corridors. The plan is organized into several main sections:


- Top Section:** Contains rooms labeled "Archives Service Médical 2", "Archives GBEN PND", and "Dgt 4".
- Middle Section:** Contains "Archives Service Médical 1", "B Onduleur", "B Archives PREV COM", "B Archives Juridique", and "Dgt 3".
- Bottom Section:** Contains "Accès rdc bas", "Archives CDC", "Archives RPE", and "LT".

The plan is marked with various letters (A, B, C, D, E, F) and numbers (1, 2, 3, 4) indicating specific locations or points of interest. The layout is symmetrical along a central vertical axis.

Planche de repérage usuel 4ème étage / Zone 1		33/38
Référence	AMITRAV-E6032229-2401-V1	Version 2
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

Légende

Colles bitumineuses, Dalles de sol

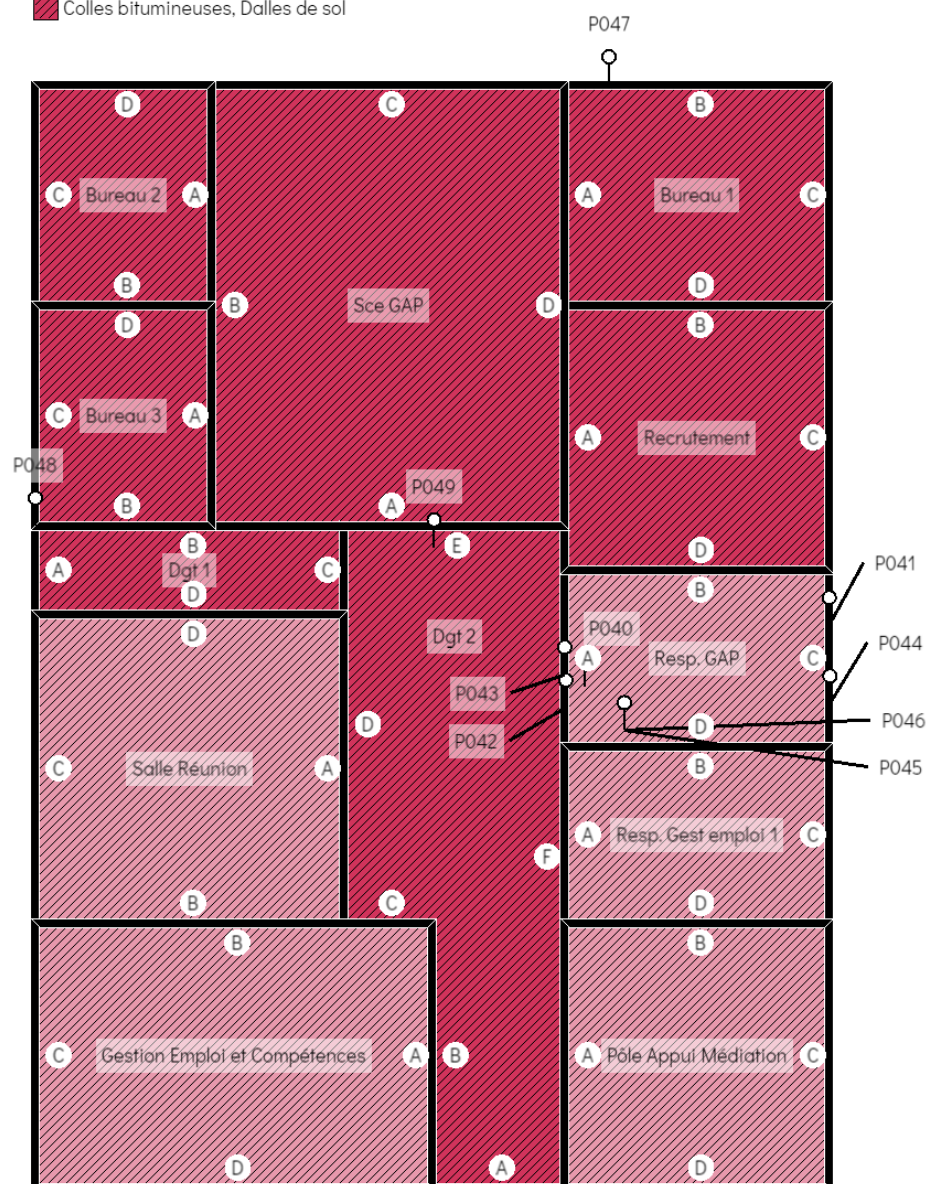

33/38 Liste des éléments - Planche de repérage usuel - 4ème étage / Zone 1


Prélèvements



P040 Resp. GAP Sol (sous lino) Colles non bitumineuses, Moquette	P041 Resp. GAP Coffrage sous fenêtre Bois, Peinture	P042 Resp. GAP Mur A Bandes calicot, Papier peint, Peinture, Placoplâtre
P043 Resp. GAP Mur A Bandes calicot, Papier peint, Peinture, Placoplâtre	P044 Resp. GAP Fenêtre Joints de mastic de vitrage	P045 Resp. GAP Faux-plafonds Panneaux et plaques
P046 Resp. GAP Plafond Panneaux collés, vissés ou cloués	P047 Bureau 1 Mur B Papier peint, Peinture, Plâtre	P048 Dgt 1 Poteau Papier peint, Peinture, Plâtre
P049 Dgt 2 Poteau Enduits à base de ciment lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage), Peinture		



Planche de repérage usuel		34/38
4ème étage / Zone 2		
Référence	AMITRAV-E6032229-2401-V1	Version 2
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

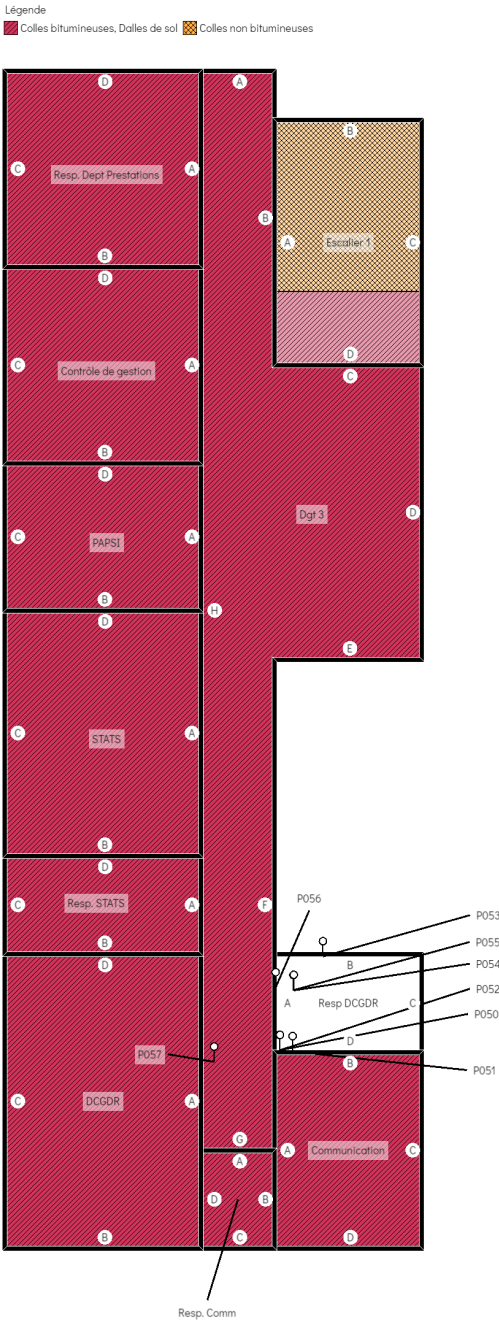

34/38 Liste des éléments - Planche de repérage usuel - 4ème étage / Zone 2


Prélèvements



P050 Resp DCGDR Sol Colles non bitumineuses	P051 Resp DCGDR Mur D Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre, Toile de verre	P052 Resp DCGDR Mur D Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre, Toile de verre
P053 Resp DCGDR Mur B Peinture, Plâtre, Toile de verre	P054 Resp DCGDR Faux-plafonds Panneaux et plaques	P055 Resp DCGDR Plafond Peinture, Plâtre
P056 Resp DCGDR Isolant cloison Isolants intérieurs fibreux	P057 Dgt 3 Poteau Enduits à base de ciment lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage), Peinture	

35/38

Référence	AMITRAV-E6032229-2401-V1	Version 2
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

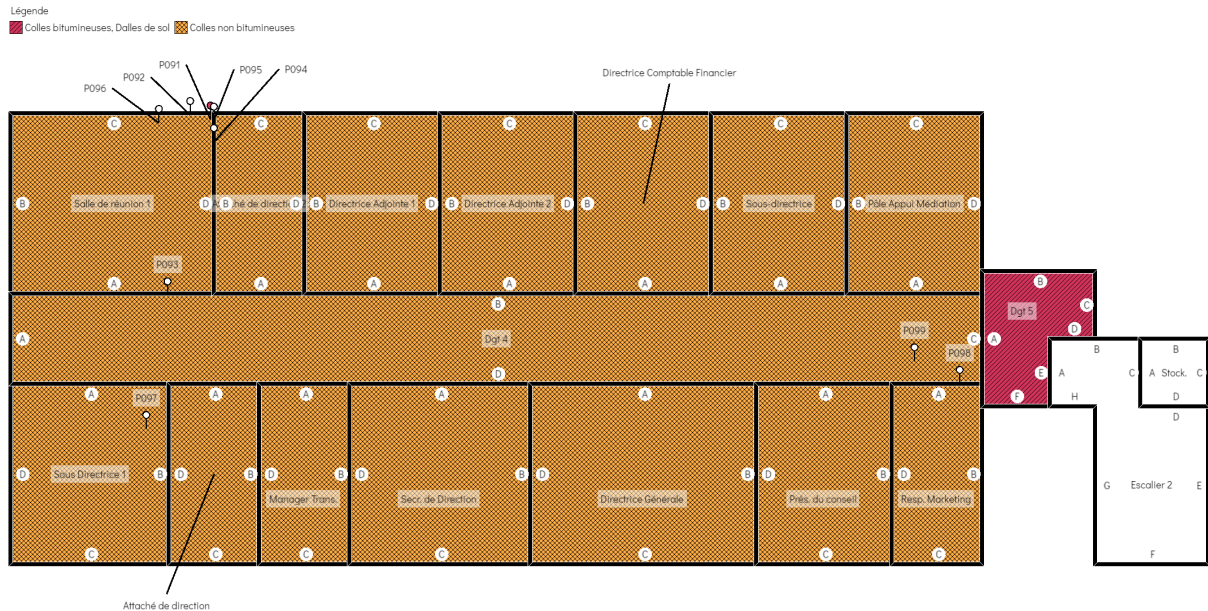


Prélèvements

P091 Salle de réunion 1 Sol Colles non bitumineuses	P092 Salle de réunion 1 Mur C Papier peint, Peinture, Plâtre	P093 Salle de réunion 1 Mur A Papier peint, Peinture, Plâtre
P094 Salle de réunion 1 Mur D Bandes calicot, Papier peint, Peinture, Placoplâtre	P095 Salle de réunion 1 Mur D Bandes calicot, Papier peint, Peinture, Placoplâtre	P096 Salle de réunion 1 Plafond menuiserie Peinture, Plâtre
P097 Sous Directrice 1 Faux-plafonds Panneaux et plaques	P098 Dgt 4 Mur D Peinture, Plâtre	P099 Dgt 4 Plafond Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture



Planche de repérage usuel		37/38
3ème étage / Zone 1		
Référence	AMITRAV-E6032229-2401-V1	Version 2
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

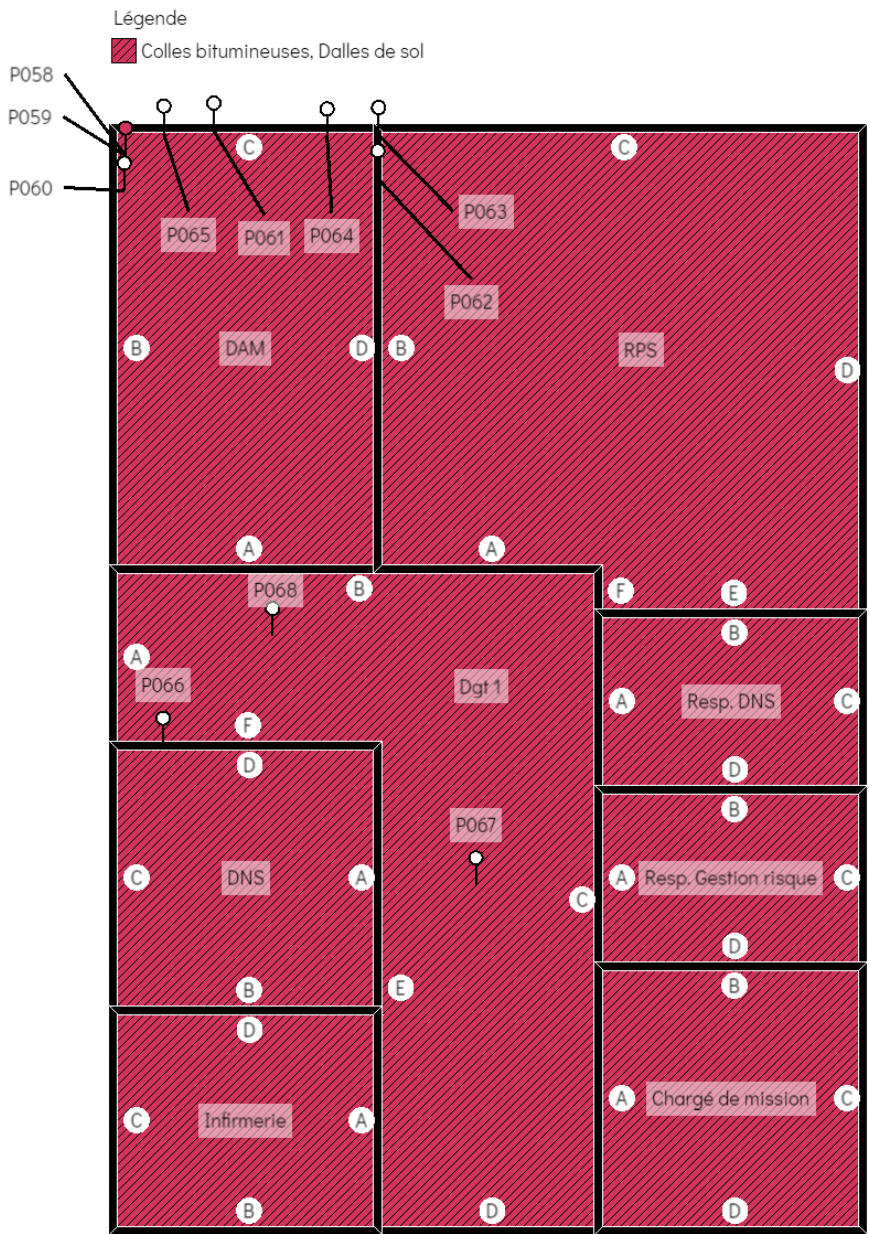

37/38 Liste des éléments - Planche de repérage usuel - 3ème étage / Zone 1


Prélèvements

P058 DAM Sol Colles bitumineuses, Dalles de sol	P059 DAM Sol Colles bitumineuses, Dalles de sol	P060 DAM Sol Ragréages
---	---	----------------------------------



P061 DAM Mur C Papier peint, Peinture, Plâtre	P062 DAM Mur D Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre, Toile de verre	P063 DAM Mur D Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre, Toile de verre
P064 DAM Plafond menuiserie Peinture, Plâtre	P065 DAM Fenêtre Joints de mastic de vitrage	P066 Dgt 1 Mur F Peinture, Plâtre
P067 Dgt 1 Poteau Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés, Peinture	P068 Dgt 1 Plafond Enduit de rebouchage	

Planche de repérage usuel		38/38
3ème étage / Zone 2		
Référence	AMITRAV-E6032229-2401-V1	Version 2
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

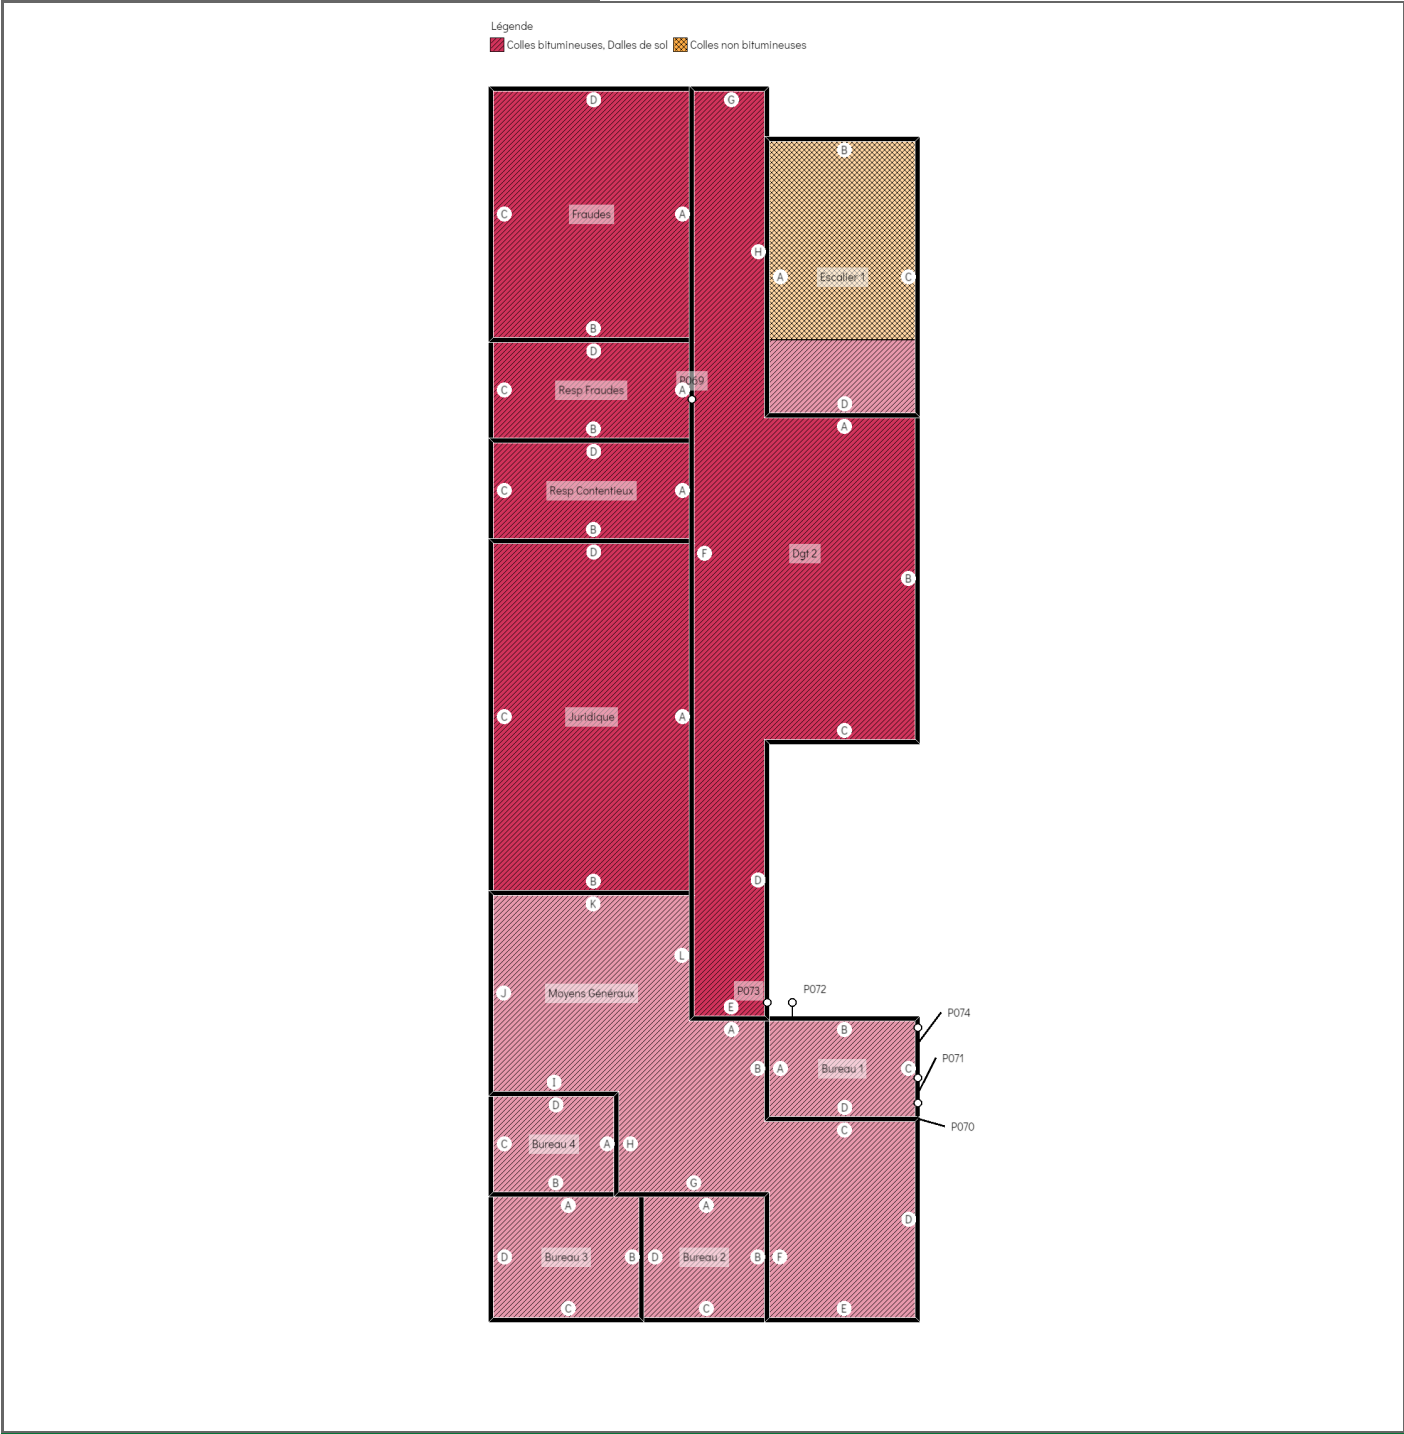

38/38 Liste des éléments - Planche de repérage usuel - 3ème étage / Zone 2

Prélèvements

P069 Resp Fraudes Mur A
Peinture, Plâtre

P070 Bureau 1 Sol
Colles non bitumineuses

P071 Bureau 1 Mur C
Peinture, Plâtre, Toile de verre

**P072 Bureau 1 Mur B**

Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre,
Toile de verre

P073 Bureau 1 Mur B

Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre,
Toile de verre

P074 Bureau 1 Plafond menuiserie

Peinture, Plâtre

ANNEXE 3 PV d'analyses

p1 a p50.pdf 1/50



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET
9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986596 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834227

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Sophie BRETON Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 001 Date de prélèvement : 16/01/25
Description de l'échantillon : Colles non bitumineuses -
Moquette - Ragréages
Localisation : 5ème étage - Salle du conseil - Sol (moquette)
Remarques : moquette grise non détectée en amiante au MOLP par Abdoulaye CAMARA

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	moquette	souple/fibreuse	grise	MET	3	2	Non détecté
Couche 2	colle	souple	jaune	MET	1	2	Non détecté
Couche 3	ragréage	dur	gris				
Couches indissociables :		2&3					

Motif d'indissociabilité : Risque de contamination croisée entre les couches.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 1 / 17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986596 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834228

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Sophie BRETON Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 002 Date de prélèvement : 16/01/25
Description de l'échantillon : Dalles de sol - Colles bitumineuses noir
Localisation : 5ème étage - Salle du conseil - Sol (Dalle de sol)
Remarques : colle noire détectée en amiante au MOLP par Abdoulaye CAMARA

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).
Arrêté du 1^{er} octobre 2019– Norme HSG 248 Appendix 2
Après une recherche détaillée et complète sous stéréomicroscope, les fibres représentatives sont montées entre lame et lamelle dans un liquide à indice de réfraction approprié en vue d'une identification par microscope optique à lumière polarisée (MOLP). Préparation par traitement mécanique selon notre procédure interne LAB/TEC/PR/002.
Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette
Date d'analyse : 21/01/25 Par : DPA/Robin PANVERT

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	dalle	dure	grise	MET	1	2	Chrysotile
Couche 2	colle	bitumineuse	noire	MOLP	2	-	Chrysotile

La couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibres d'amiante optiquement observable. Pour être observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2µm.
Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 2 / 17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET

9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE

45000 Orléans

Ce document annule et remplace tout rapport antérieur émis sous la même référence. Nous vous demandons de nous retourner le rapport erroné, à défaut vous avez la responsabilité de la détruire. DEKRA Prélèvements & Analyses ne sera pas tenu responsable de l'utilisation d'un document périmé.

Nbre d'échantillon(s) : 17

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986596 Révision 1

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

Objet de la révision : Fiche incident : RCL/0547

ECHANTILLON N° 1834229

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Sophie BRETON	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	003	Date de prélèvement :	16/01/25
Description de l'échantillon :	Colles bitumineuses noir - Ragréages		
Localisation :	5ème étage - Salle du conseil - Sol (Dalle de sol)		

Remarques : colle noire analysée au MOLP par Abdoulaye CAMARA - Résultat infirmé suite à la contre-analyse réalisée. Résultat final: Chrysotile.

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Véronique FRAGON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	colle	souple	noire	MET	5	4	Chrysotile
Couche 2	ragréage	dur	gris				
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Risque de contamination croisée entre les couches.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 27/01/25
Par DPA/Véronique FRAGON
Technicienne

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 3 / 17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986596 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834230

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Sophie BRETON	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	004	Date de prélèvement :	16/01/25
Description de l'échantillon :	Ragréages		
Localisation :	5ème étage - Salle du conseil - Sol (Dalle de sol)		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	ragréage	dur	gris	MET	1	2	Non détecté

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986596 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834231

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Sophie BRETON	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	005	Date de prélèvement :	16/01/25
Description de l'échantillon :	Papier peint - Peinture		
Localisation :	5ème étage - Salle du conseil - Cloison D		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2 Couche 3	papier peint peinture enduit	souple cassante pulvérulent	beige verte beige	MET	1	2	Non détecté
Couches indissociables :		1&2&3					

Motif d'indissociabilité : Risque de contamination croisée entre les couches.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 5 / 17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986596 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834232

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Sophie BRETON	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	006	Date de prélèvement :	16/01/25
Description de l'échantillon :	Papier peint - Peinture		
Localisation :	5ème étage - Salle du conseil - Cloison C		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2 Couche 3	papier peint peinture enduit	souple cassante pulvérulent	beige verte beige	MET	1	2	Non détecté
Couches indissociables :		1&2&3					

Motif d'indissociabilité : Risque de contamination croisée entre les couches.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 6 / 17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986596 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834233

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Sophie BRETON	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	007	Date de prélèvement :	16/01/25
Description de l'échantillon :	Papier peint - Bois		
Localisation :	5ème étage - Salle du conseil - Coffrage bois		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2 Couche 3	papier peint peinture enduit	souple cassante pulvérulent	gris grise beige	MET	1	2	Non détecté
Couches indissociables :		1&2&3					

Motif d'indissociabilité : Risque de contamination croisée entre les couches.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 7 / 17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986596 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834234

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Sophie BRETON	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	008	Date de prélèvement :	16/01/25
Description de l'échantillon :	Papier peint - Bois		
Localisation :	5ème étage - Salle du conseil - Coffrage bois		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2 Couche 3	papier peint peinture enduit	souple cassante pulvérulent	gris grise beige	MET	1	2	Non détecté
Couches indissociables :		1&2&3					

Motif d'indissociabilité : Risque de contamination croisée entre les couches.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 8 / 17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986596 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834235

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Sophie BRETON Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 009 Date de prélèvement : 16/01/25
Description de l'échantillon : Isolant
Localisation : 5ème étage - Salle du conseil - Isolant porte

Remarques : plaque marron non détectée en amiante au MOLP par Abdoulaye CAMARA

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	plaque peinture	fibreuse	marron	MET	3	2	Non détecté
Couche 2		cassante	beige				
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 9 / 17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986596 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834236

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Sophie BRETON	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	010	Date de prélèvement :	16/01/25
Description de l'échantillon :	Joints de mastic de vitrage		
Localisation :	5ème étage - Salle du conseil - Fenêtre		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	joint	souple	noir	MET	1	2	Non détecté

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 10 / 17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986596 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834237

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Sophie BRETON Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 011 Date de prélèvement : 16/01/25
Description de l'échantillon : Panneaux et plaques 60x60
Localisation : 5ème étage - Salle du conseil - Faux-plafonds
Remarques : laine jaune non détectée en amiante au MOLP par Abdoulaye CAMARA

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	laine	fibreuse	jaune	MET	3	2	Non détecté
Couche 2	peinture	fibreuse cassante	jaune beige				
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 11 / 17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986596 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834238

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Sophie BRETON	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	012	Date de prélèvement :	16/01/25
Description de l'échantillon :	Joints de mastic de vitrage		
Localisation :	5ème étage - Salle du conseil - Porte		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	joint	souple	noir	MET	1	2	Non détecté

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 12 / 17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986596 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834239

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Sophie BRETON Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 013 Date de prélèvement : 16/01/25
Description de l'échantillon : Dalles de sol - Colles bitumineuses noir
Localisation : 5ème étage - Local 1 - Sol
Remarques : colle noire détectée en amiante au MOLP par Abdoulaye CAMARA

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).
Arrêté du 1er octobre 2019– Norme HSG 248 Appendix 2
Après une recherche détaillée et complète sous stéréomicroscope, les fibres représentatives sont montées entre lame et lamelle dans un liquide à indice de réfraction approprié en vue d'une identification par microscope optique à lumière polarisée (MOLP). Préparation par traitement mécanique selon notre procédure interne LAB/TEC/PR/002.
Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette
Date d'analyse : 21/01/25 Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	dalle	dure	grise	MET	1	2	Chrysotile
Couche 2	colle	bitumineuse	noire	MOLP	2	-	Chrysotile

La couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibres d'amiante optiquement observable. Pour être observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2µm.
Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 13 / 17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986596 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834240

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Sophie BRETON Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 014 Date de prélèvement : 16/01/25
Description de l'échantillon : Colles bitumineuses noir -
Ragréages
Localisation : 5ème étage - Local 1 - Sol
Remarques : colle noire détectée en amiante au MOLP par Abdoulaye CAMARA

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Arrêté du 1er octobre 2019- Norme HSG 248 Appendix 2

Après une recherche détaillée et complète sous stéréomicroscope, les fibres représentatives sont montées entre lame et lamelle dans un liquide à indice de réfraction approprié en vue d'une identification par microscope optique à lumière polarisée (MOLP). Préparation par traitement mécanique selon notre procédure interne LAB/TEC/PR/002.

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 21/01/25

Par : DPA/Abdoulaye CAMARA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE						
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	colle ragréage	bitumineuse	noire	MOLP	2	Chrysotile
Couche 2		dur	gris			
Couches indissociables :		1&2				

Motif d'indissociabilité : Risque de contamination croisée entre les couches.

La couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibres d'amiante optiquement observable. Pour être observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2µm.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 14 / 17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986596 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834241

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Sophie BRETON Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 015 Date de prélèvement : 16/01/25
Description de l'échantillon : Papier peint - Peinture -
Placoplâtre - Panneaux de
cloisons lises ou moulurées,
prafabriquées ou non
Localisation : 5ème étage - Local 1 - Cloison C

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2	papier peint plâtre	souple pulvérulent	beige beige	MET	1	2	Non détecté
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Risque de contamination croisée entre les couches.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 15 / 17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986596 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834242

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Sophie BRETON	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	016	Date de prélèvement :	16/01/25
Description de l'échantillon :	Papier peint - Peinture - Placoplâtre - Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non - Bandes calicot		
Localisation :	5ème étage - Local 1 - Cloisons C		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	papier peint	souple	beige	MET	1	2	Non détecté
Couche 2	enduit	pulvérulent	beige				
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Risque de contamination croisée entre les couches.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 16 / 17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986596 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834243

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Sophie BRETON Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 017 Date de prélèvement : 16/01/25
Description de l'échantillon : Panneaux et plaques 60x60
Localisation : 5ème étage - Local 1 - Faux-plafonds
Remarques : plaque grise non détectée en amiante au MOLP par Abdoulaye CAMARA

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	plaque	fibreuse	grise	MET	3	2	Non détecté
Couche 2	peinture	cassante	beige				
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 17 / 17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986598 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834244

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Valérie LEQUEUX Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 018 Date de prélèvement : 16/01/25
Description de l'échantillon : isolants posés dans le plénum
au-dessus du panneau de
faux-plafond
Localisation : 5ème étage, local 1, plénum isolant

Remarques : laine jaune non détectée en amiante au MOLP par Abdoulaye CAMARA

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Véronique FRAGON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2	papier peint laine	souple fibreuse	gris jaune	MET	3	2	Non détecté
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Risque de contamination croisée entre les couches.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 22/01/25
Par DPA/Véronique FRAGON
Technicienne

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 1 / 17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986598 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834245

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	019	Date de prélèvement :	16/01/25
Description de l'échantillon :	enduit de rebouchage		
Localisation :	5ème étage, local 1, plénum poutre		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Véronique FRAGON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2	peinture bois	cassate -	beige -	MET	1	2	Non détecté
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 22/01/25
Par DPA/Véronique FRAGON
Technicienne

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 2 / 17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986598 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834246

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	020	Date de prélèvement :	16/01/25
Description de l'échantillon :	papier peint, peinture, placoplâtre		
Localisation :	5ème étage, local 2, cloison D		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Véronique FRAGNON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	peinture	cassate	grise	MET	1	2	Non détecté
Couche 2	enduit	pulvérulent	beige				
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 22/01/25
Par DPA/Véronique FRAGNON
Technicienne

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 3 / 17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986598 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834247

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	021	Date de prélèvement :	16/01/25
Description de l'échantillon :	papier peint, peinture, placoplâtre, bandes calicot		
Localisation :	5ème étage, local 2, cloison D		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Véronique FRAGNON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	peinture	cassante	grise	MET	1	2	Non détecté
Couche 2	enduit	pulvérulent	beige				
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 22/01/25
Par DPA/Véronique FRAGNON
Technicienne

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 4 / 17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986598 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834248

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	022	Date de prélèvement :	16/01/25
Description de l'échantillon :	peinture, plâtre		
Localisation :	5ème étage, local 2, plafond menuiserie		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Véronique FRAGON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2	peinture enduit	cassante pulvérulent	grise beige	MET	1	2	Non détecté
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 22/01/25
Par DPA/Véronique FRAGON
Technicienne

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 5 / 17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986598 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834249

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	023	Date de prélèvement :	16/01/25
Description de l'échantillon :	peinture, toile de verre, placoplâtre		
Localisation :	5ème étage, salle la source, cloison C		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Véronique FRAGON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2 Couche 3	peinture enduit papier peint	cassante pulvérulent souple	verte/beige beige beige	MET	1	2	Non détecté
Couches indissociables :		1&2&3					

Motif d'indissociabilité : Risque de contamination croisée entre les couches.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 22/01/25
Par DPA/Véronique FRAGON
Technicienne

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 6 / 17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986598 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834250

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	024	Date de prélèvement :	16/01/25
Description de l'échantillon :	peinture, toile de verre, placoplâtre, bandes calicot		
Localisation :	5ème étage, salle la source, cloison C		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Véronique FRAGON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2 Couche 3	peinture enduit papier peint	cassante pulvérulent souple	verte beige gris	MET	1	2	Non détecté
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Risque de contamination croisée entre les couches.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 22/01/25
Par DPA/Véronique FRAGON
Technicienne

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 7 / 17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986598 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834251

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	025	Date de prélèvement :	16/01/25
Description de l'échantillon :	peinture, toile de verre, plâtre		
Localisation :	5ème étage, salle la source, mur A		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Véronique FRAGON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2 Couche 3	peinture enduit papier peint	cassante pulvérulent souple	verte beige gris	MET	1	2	Non détecté
Couches indissociables :		1&2&3					

Motif d'indissociabilité : Risque de contamination croisée entre les couches.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 22/01/25
Par DPA/Véronique FRAGON
Technicienne

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 8 / 17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986598 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834252

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Valérie LEQUEUX Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 026 Date de prélèvement : 16/01/25
Description de l'échantillon : panneaux et plaques
Localisation : 5ème étage, salle la source, murs plénum
Remarques : plaque marron non détectée en amiante au MOLP par Abdoulaye CAMARA

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Véronique FRAGNON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	plaque	fibreuse	marron	MET	3	2	Non détecté
Couche 2	peinture	cassante	beige				
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 22/01/25
Par DPA/Véronique FRAGNON
Technicienne

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 9 / 17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986598 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834253

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Valérie LEQUEUX Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 027 Date de prélèvement : 16/01/25
Description de l'échantillon : panneaux et plaques
Localisation : 5ème étage, salle la source, faux-plafond
Remarques : laine jaune non détectée en amiante au MOLP par Abdoulaye CAMARA

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Véronique FRAGNON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	laine	fibreuse	jaune	MET	3	2	Non détecté
Couche 2	peinture	fibreuse cassante	beige				
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 22/01/25
Par DPA/Véronique FRAGNON
Technicienne

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 10 / 17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986598 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834262

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	028	Date de prélèvement :	16/01/25
Description de l'échantillon :	peinture, bois		
Localisation :	5ème étage, salle la source, plafond bois		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Véronique FRAGON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2	peinture bois	cassante -	beige -	MET	1	2	Non détecté
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 22/01/25
Par DPA/Véronique FRAGON
Technicienne

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 11 / 17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986598 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834265

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	029	Date de prélèvement :	16/01/25
Description de l'échantillon :	peinture, toile de verre, placoplâtre		
Localisation :	5ème étage, dégagement, mur B		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Véronique FRAGNON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	peinture	cassante	beige	MET	1	2	Non détecté
Couche 2	enduit	pulvérulent	beige				
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 22/01/25
Par DPA/Véronique FRAGNON
Technicienne

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 12 / 17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986598 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834266

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	030	Date de prélèvement :	16/01/25
Description de l'échantillon :	peinture, toile de verre, placoplâtre, bandes calicot		
Localisation :	5ème étage, dégagement, mur B		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Véronique FRAGNON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	peinture	cassante	grise	MET	1	2	Non détecté
Couche 2	enduit	pulvérulent	beige				
Couches indissociables :		1 & 2					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 22/01/25
Par DPA/Véronique FRAGNON
Technicienne

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 13 / 17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986598 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834267

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	031	Date de prélèvement :	16/01/25
Description de l'échantillon :	peinture, toile de verre, enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés		
Localisation :	5ème étage, dégagement, mur F		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Véronique FRAGON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2	peinture enduit	cassante pulvérulent	beige gris	MET	1	2	Non détecté
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 22/01/25
Par DPA/Véronique FRAGON
Technicienne

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA
Prélèvements & Analyses.

Page 14 / 17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986598 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834268

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	032	Date de prélèvement :	16/01/25
Description de l'échantillon :	colles non bitumineuses, ragréages		
Localisation :	5ème étage, chaufferie, sol		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Véronique FRAGNON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	dalle	souple	grise	MET	1	2	Non détecté
Couche 2	colle	souple	jaune	MET	1	2	Non détecté
Couche 3	ragréage	dur	gris				
Couches indissociables :		2&3					

Motif d'indissociabilité : Risque de contamination croisée entre les couches.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 22/01/25
Par DPA/Véronique FRAGNON
Technicienne

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 15 / 17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986598 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834269

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	033	Date de prélèvement :	16/01/25
Description de l'échantillon :	peinture, plâtre		
Localisation :	5ème étage, chaufferie, mur C		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Véronique FRAGON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2	peinture plâtre	cassante pulvérulent	beige beige	MET	1	2	Non détecté
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Risque de contamination croisée entre les couches.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 22/01/25
Par DPA/Véronique FRAGON
Technicienne

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 16 / 17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986598 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834270

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	034	Date de prélèvement :	16/01/25
Description de l'échantillon :	peinture, placoplâtre		
Localisation :	5ème étage, chaufferie, mur A		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Véronique FRAGON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2	peinture enduit	cassante pulvérulent	beige beige	MET	1	2	Non détecté
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 22/01/25
Par DPA/Véronique FRAGON
Technicienne

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 17 / 17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986628 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 16

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834272

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Valérie LEQUEUX Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 035 Date de prélèvement : 16/01/25
Description de l'échantillon : peinture, placoplâtre, bandes calicot
Localisation : 5ème étage, chaufferie, mur A
Remarques : couche fibreuse non détectée au molp par philomène sène

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	peinture	cassante	blanche	MET	3	2	Non détecté
Couche 2	enduit	cassant	blanc				
Couche 3	papier	fibreuse	blanc				
Couche 4	plâtre	pulvérulent	blanc				
Couches indissociables :		toutes					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 1 / 16



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986628 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 16

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834273

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Valérie LEQUEUX Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 036 Date de prélèvement : 16/01/25
Description de l'échantillon : peinture, placoplâtre
Localisation : 5ème étage, chaufferie, plafond
Remarques : couche fibreuse non détectée au molp par philomène sène

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2 Couche 3	peinture papier plâtre	cassante fibreuse pulvérulent	blanche marron blanc	MET	3	2	Non détecté
Couches indissociables :		1&2&3					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 2 / 16



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986628 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 16

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834274

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Valérie LEQUEUX Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 037 Date de prélèvement : 16/01/25
Description de l'échantillon : peinture, placoplâtre, bandes calicot
Localisation : 5ème étage, chaufferie, plafond
Remarques : couche fibreuse non détectée au molp par philomène sène

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE											
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée				
Couche 1 Couche 2 Couche 3 Couche 4	peinture enduit papier plâtre	cassante cassant fibreuse pulvérulent	blanche blanc marron blanc	MET	3	2	Non détecté				
Couches indissociables :		toutes									

Motif d'indissociabilité : Risque de contamination croisée entre les couches.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 3 / 16



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986628 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 16

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834275

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	038	Date de prélèvement :	16/01/25
Description de l'échantillon :	colles non bitumineuses, ragréages		
Localisation :	5ème étage, escalier, palier intermédiaire		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Robin PANVERT

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	dalle	souple	grise	MET	1	2	Non détecté
Couche 2	colle	souple	jaune	MET	2	6	Chrysotile
Couche 3	ragréage	en vrac	gris/blanc				
Couches indissociables :		2&3					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 4 / 16



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986628 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 16

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834277

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	039	Date de prélèvement :	16/01/25
Description de l'échantillon :	peinture, enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés		
Localisation :	5ème étage, escalier, poutre		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2 Couche 3	peinture enduit béton	cassante cassant dur	blanche blanc gris	MET	1	2	Non détecté
Couches indissociables :		1&2&3					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 5 / 16



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986628 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 16

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834287

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	040	Date de prélèvement :	16/01/25
Description de l'échantillon :	colles non bitumineuses, moquette		
Localisation :	4ème étage / zone 1, Resp. GAP, sol		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	colle	dure	beige/blanche	MET	1	2	Non détecté

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 6 / 16



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986628 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 16

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834288

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Valérie LEQUEUX Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 041 Date de prélèvement : 16/01/25
Description de l'échantillon : peinture, bois
Localisation : 4ème étage / zone 1, Resp. GAP, coffrage sous fenêtre
Remarques : couche fibreuse non détectée au molp par philomène sène

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	peinture	souple	blanche	MET	3	2	Non détecté
Couche 2	toile	fibreuse	blanche				
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 7 / 16



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986628 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 16

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834289

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Valérie LEQUEUX Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 042 Date de prélèvement : 16/01/25
Description de l'échantillon : papier peint, peinture, placoplâtre
Localisation : 4ème étage / zone 1, Resp. GAP, mur A
Remarques : couche fibreuse non détectée au molp par philomène sène

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2 Couche 3	peinture toile plâtre	souple fibreuse pulvérulent	blanche/verte blanche blanc	MET	3	2	Non détecté
Couches indissociables :		1&2&3					

Motif d'indissociabilité : Echantillon vrac ne permettant pas de dissocier les couches

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 8 / 16



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986628 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 16

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834290

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Valérie LEQUEUX Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 043 Date de prélèvement : 16/01/25
Description de l'échantillon : papier peint, peinture,
placoplâtre, bandes calicot
Localisation : 4ème étage / zone 1, Resp. GAP, mur A
Remarques : couche fibreuse non détectée au molp par philomène sène

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2 Couche 3	peinture toile plâtre	souple fibreuse pulvérulent	blanche blanche blanc	MET	3	2	Non détecté
Couches indissociables :		1&2&3					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 9 / 16



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986628 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 16

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834291

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	044	Date de prélèvement :	16/01/25
Description de l'échantillon :	joints de mastic de vitrage		
Localisation :	4ème étage / zone 1, Resp. GAP, fenêtre		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE						
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues
Couche 1	joint	souple	noir	MET	1	2
						Non détecté

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 10 / 16



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET
9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986628 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 16

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834292

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Valérie LEQUEUX Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 045 Date de prélèvement : 16/01/25
Description de l'échantillon : panneaux et plaques
Localisation : 4ème étage / zone 1, Resp. GAP, faux-plafond
Remarques : couche fibreuse non détectée au molp par philomène sène

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	enduit	cassant	blanc	MET	3	2	Non détecté
Couche 2	plaque	fibreuse	jaune				
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Risque de contamination croisée entre les couches.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 11 / 16



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986628 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 16

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834293

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Valérie LEQUEUX Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 046 Date de prélèvement : 16/01/25
Description de l'échantillon : panneaux collés, vissés ou cloués
Localisation : 4ème étage / zone 1, Resp. GAP, plafond
Remarques : couche fibreuse non détectée au molp par philomène sène

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	enduit	cassant	blanc	MET	3	2	Non détecté
Couche 2	matériau	fibreux	marron				
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 12 / 16



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986628 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 16

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834294

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Valérie LEQUEUX Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 047 Date de prélèvement : 16/01/25
Description de l'échantillon : papier peint, peinture, plâtre
Localisation : 4ème étage / zone 1, bureau 1, mur B
Remarques : couche fibreuse non détectée au molp par philomène sène

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2 Couche 3	peinture oile plâtre	souple fibreuse cassant	blanc/bleue blanche blanc	MET	3	2	Non détecté
Couches indissociables :		1&2&3					

Motif d'indissociabilité : Risque de contamination croisée entre les couches.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 13 / 16



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986628 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 16

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834295

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Valérie LEQUEUX Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 048 Date de prélèvement : 16/01/25
Description de l'échantillon : papier peint, peinture, plâtre
Localisation : 4ème étage / zone 1, dgt 1, poteau
Remarques : couche fibreuse non détectée au molp par philomène sène

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2 Couche 3	peinture toile plâtre	souple fibreuse pulvérulent	blanche/marron blanche blanc	MET	3	2	Non détecté
Couches indissociables :		1&2&3					

Motif d'indissociabilité : Risque de contamination croisée entre les couches.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 14 / 16



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986628 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 16

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834296

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	049	Date de prélèvement :	16/01/25
Description de l'échantillon :	peinture, enduits à base de ciment lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)		
Localisation :	4ème étage / zone 1, dgt 2, poteau		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	peinture	cassante	blanche	MET	1	2	Non détecté
Couche 2	enduit	en vrac	blanc				
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Echantillon vrac ne permettant pas de dissocier les couches

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 15 / 16



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986628 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 16

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834297

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	050	Date de prélèvement :	16/01/25
Description de l'échantillon :	colles non bitumineuses		
Localisation :	4ème étage / zone 2, Resp. DCGDR, sol		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2	colle ragréage	souple dur	jaune rose/gris	MET	1	2	Non détecté
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 16 / 16



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986673 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834314

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Valérie LEQUEUX Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 051 Date de prélèvement : 16/01/25
Description de l'échantillon : peinture, toile de verre,
placoplâtre
Localisation : 4ème étage / zone 2, Resp. DCGDR, mur D
Remarques : couche fibreuse non détectée au molp par philomène sène

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE											
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée				
Couche 1 Couche 2 Couche 3 Couche 4	peinture toile papier plâtre	cassante fibreuse fibreux pulvérulent	bleue blanche marron blanc	MET	3	2	Non détecté				
Couches indissociables :		toutes									

Motif d'indissociabilité : Risque de contamination croisée entre les couches.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 1 / 17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986673 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834315

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Valérie LEQUEUX Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 052 Date de prélèvement : 16/01/25
Description de l'échantillon : peinture, toile de verre,
placoplâtre, bandes calicot
Localisation : 4ème étage / zone 2, Resp. DCGDR, mur D
Remarques : couche fibreuse non détectée au molp par philomène sène

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE											
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée				
Couche 1 Couche 2 Couche 3 Couche 4	peinture toile papier plâtre	cassante fibreuse fibreux cassant	bleue blanche marron blanc	MET	3	2	Non détecté				
Couches indissociables :		toutes									

Motif d'indissociabilité : Risque de contamination croisée entre les couches.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 2 / 17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986673 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834321

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Valérie LEQUEUX Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 053 Date de prélèvement : 16/01/25
Description de l'échantillon : peinture, toile de verre, plâtre
Localisation : 4ème étage / zone 2, Resp. DCGDR, mur B
Remarques : couche fibreuse non détectée au molp par philomène sène

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2 Couche 3	peinture toile plâtre	cassante fibreuse pulvérulent	bleue blanche blanc	MET	3	2	Non détecté
Couches indissociables :		1&2&3					

Motif d'indissociabilité : Risque de contamination croisée entre les couches.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 3 / 17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986673 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834322

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Valérie LEQUEUX Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 054 Date de prélèvement : 16/01/25
Description de l'échantillon : panneaux et plaques
Localisation : 4ème étage / zone 2, Resp. DCGDR, faux-plafond
Remarques : couche fibreuse non détectée au molp par philomène sène

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2 Couche 3	peinture couche laine	cassante fibreuse fibreuse	blanche blanche jaune	MET	3	2	Non détecté
Couches indissociables :		1&2&3					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 4 / 17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986673 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834323

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	055	Date de prélèvement :	16/01/25
Description de l'échantillon :	peinture, plâtre		
Localisation :	4ème étage / zone 2, Resp. DCGDR, plafond		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2	peinture plâtre	cassante en vrac	orange blanc	MET	1	2	Non détecté
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Echantillon vrac ne permettant pas de dissocier les couches

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 5 / 17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986673 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834324

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Valérie LEQUEUX Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 056 Date de prélèvement : 16/01/25
Description de l'échantillon : isolants intérieurs fibreux
Localisation : 4ème étage / zone 2, Resp. DCGDR, isolant cloison
Remarques : couche fibreuse non détectée au molp par philomène sène

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2 Couche 3	laine papier colle	fibreuse fibreux souple	jaune orange incolore	MET	3	2	Non détecté
Couches indissociables :		1&2&3					

Motif d'indissociabilité : Risque de contamination croisée entre les couches.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 6 / 17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986673 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834325

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	057	Date de prélèvement :	16/01/25
Description de l'échantillon :	peinture, enduits à base de ciment lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)		
Localisation :	4ème étage / zone 2, dgt 3, poteau		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	peinture	cassante	blanc/grise	MET	1	2	Non détecté
Couche 2	enduit	en vrac	blanc				
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Echantillon vrac ne permettant pas de dissocier les couches

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 7 / 17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986673 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834326

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	058	Date de prélèvement :	16/01/25
Description de l'échantillon :	dalles de sol, colles bitumineuses noir		
Localisation :	3ème étage / zone 1, DAM, sol		
Remarques :	colle noire analysée au molp par philomène sène		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Arrêté du 1^{er} octobre 2019– Norme HSG 248 Appendix 2

Après une recherche détaillée et complète sous stéréomicroscope, les fibres représentatives sont montées entre lame et lamelle dans un liquide à indice de réfraction approprié en vue d'une identification par microscope optique à lumière polarisée (MOLP). Préparation par traitement mécanique selon notre procédure interne LAB/TEC/PR/002.

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 21/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	colle	souple	jaune	MET	1	2	Chrysotile
Couche 2	dalle	dure	grise				
Couche 3	colle	souple	noire	MOLP	2	-	Chrysotile
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

La couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibres d'amiante optiquement observable. Pour être observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2µm.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 8 / 17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986673 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834329

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	059	Date de prélèvement :	16/01/25
Description de l'échantillon :	colles bitumineuses noir, ragréages		
Localisation :	3ème étage / zone 1, DAM, sol		
Remarques :	collen noire analysée au molp par philomène sène		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	colle	souple	noire	MET	3	2	Chrysotile
Couche 2	ragréage	en vrac	gris				
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Echantillon vrac ne permettant pas de dissocier les couches
Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 9 / 17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986673 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834338

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	060	Date de prélèvement :	16/01/25
Description de l'échantillon :	ragréages		
Localisation :	3ème étage / zone 1, DAM, sol		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	ragréage	dur	gris	MET	1	2	Non détecté

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 10 / 17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986673 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834339

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Valérie LEQUEUX Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 061 Date de prélèvement : 16/01/25
Description de l'échantillon : papier peint, peinture, plâtre
Localisation : 3ème étage / zone 1, DAM, mur C
Remarques : couche fibreuse non détectée au molp par philomène sène

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2 Couche 3	peinture toile plâtre	souple fibreuse pulvérulent	beige blanche blanc	MET	3	2	Non détecté
Couches indissociables :		1&2&3					

Motif d'indissociabilité : Risque de contamination croisée entre les couches.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 11 / 17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986673 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834340

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	062	Date de prélèvement :	16/01/25
Description de l'échantillon :	peinture, toile de verre, placoplâtre		
Localisation :	3ème étage / zone 1, DAM, mur D		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	papier peint	souple	bleu	MET	3	2	Non détecté
Couche 2	plâtre	cassant	blanc				
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 12 / 17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986673 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834341

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Valérie LEQUEUX Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 063 Date de prélèvement : 16/01/25
Description de l'échantillon : peinture, toile de verre,
placoplâtre, bandes calicot
Localisation : 3ème étage / zone 1, DAM, mur D
Remarques : couche fibreuse non détectée au molp par philomène sène

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2 Couche 3	peinture toile plâtre	cassante fibreuse en vrac	bleue blanche blanc	MET	3	2	Non détecté
Couches indissociables :		1&2&3					

Motif d'indissociabilité : Risque de contamination croisée entre les couches.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 13 / 17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986673 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834342

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	064	Date de prélèvement :	16/01/25
Description de l'échantillon :	peinture, plâtre		
Localisation :	3ème étage / zone 1, DAM, plafond menuiserie		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2	peinture plâtre	cassante cassant	jaune blanc	MET	1	2	Non détecté
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Echantillon vrac ne permettant pas de dissocier les couches

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 14 / 17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986673 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834343

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	065	Date de prélèvement :	16/01/25
Description de l'échantillon :	joints de mastic de vitrage		
Localisation :	3ème étage / zone 1, DAM, fenêtre		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	joint	souple	noir	MET	1	2	Non détecté

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 15 / 17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986673 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834344

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Valérie LEQUEUX Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 066 Date de prélèvement : 16/01/25
Description de l'échantillon : peinture, plâtre
Localisation : 3ème étage / zone 1, dgt 1, mur F
Remarques : couche fibreuse non détectée au molp par philomène sène

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2 Couche 3	peinture toile plâtre	cassante fibreuse pulvérulent	bleue/beige blanche blanc	MET	3	2	Non détecté
Couches indissociables :		1&2&3					

Motif d'indissociabilité : Risque de contamination croisée entre les couches.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 16 / 17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986673 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834350

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	067	Date de prélèvement :	16/01/25
Description de l'échantillon :	peinture, enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés		
Localisation :	3ème étage / zone 1, dgt 1, poteau		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	peinture	cassante	blanche	MET	1	2	Non détecté
Couche 2	enduit	en vrac	blanc				
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Echantillon vrac ne permettant pas de dissocier les couches

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 17 / 17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986723 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834361

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	068	Date de prélèvement :	16/01/25
Description de l'échantillon :	enduit de rebouchage		
Localisation :	3ème étage / zone 1, dgt 1, plafond		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Marielle BRUCHET

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	enduit	cassant	blanc	MET	1	2	Non détecté -

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

- Commentaires : présence de fibres minérales dont les propriétés morphologiques, cristallographiques et chimiques ne sont pas compatibles avec celles des 6 amiantes réglementaires. remarque_8

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 1 / 17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986723 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834363

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Valérie LEQUEUX Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 069 Date de prélèvement : 16/01/25
Description de l'échantillon : peinture, plâtre
Localisation : 3ème étage / zone 2, Resp. Fraudes, mur A
Remarques : couche fibreuse non détectée au molp par philomène sène

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Marielle BRUCHET

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2 Couche 3	peinture toile plâtre	souple fibreuse pulvérulent	blanche blanche blanc	MET	3	2	Non détecté
Couches indissociables :		1&2&3					

Motif d'indissociabilité : Risque de contamination croisée entre les couches.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 2 / 17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986723 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834364

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	070	Date de prélèvement :	16/01/25
Description de l'échantillon :	colles non bitumineuses lino		
Localisation :	3ème étage / zone 2, bureau 1, sol		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2 Couche 3	dalle colle ragréage	souple souple dur	beige/noire jaune gris	MET	1	2	Non détecté
Couches indissociables :		1&2&3					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 3 / 17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986723 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834366

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Valérie LEQUEUX Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 071 Date de prélèvement : 16/01/25
Description de l'échantillon : peinture, toile de verre, plâtre
Localisation : 3ème étage / zone 2, bureau 1, mur C
Remarques : couche fibreuse non détectée au molp par philomène sène

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Marielle BRUCHET

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2 Couche 3	peinture toile plâtre	cassante fibreuse pulvérulent	blanche blanche blanc	MET	3	2	Non détecté
Couches indissociables :		1&2&3					

Motif d'indissociabilité : Risque de contamination croisée entre les couches.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 4 / 17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986723 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834367

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Valérie LEQUEUX Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 072 Date de prélèvement : 16/01/25
Description de l'échantillon : peinture, toile de verre,
placoplâtre
Localisation : 3ème étage / zone 2, bureau 1, mur B
Remarques : couche fibreuse non détectée au molp par philomène sène

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Marielle BRUCHET

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE											
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée				
Couche 1 Couche 2 Couche 3 Couche 4	peinture toile papier plâtre	cassante fibreuse fibreux pulvérulent	blanche blanche marron blanc	MET	3	2	Non détecté				
Couches indissociables :		toutes									

Motif d'indissociabilité : Risque de contamination croisée entre les couches.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 5 / 17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986723 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834369

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Valérie LEQUEUX Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 073 Date de prélèvement : 16/01/25
Description de l'échantillon : peinture, toile de verre,
placoplâtre, bandes calicot
Localisation : 3ème étage / zone 2, bureau 1, mur B
Remarques : couche fibreuse non détectée au molp par philomène sène

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Marielle BRUCHET

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE											
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée				
Couche 1 Couche 2 Couche 3 Couche 4	peinture toile papier plâtre	cassante fibreuse fibreux pulvérulent	blanche blanche marron blanc	MET	3	2	Non détecté				
Couches indissociables :		toutes									

Motif d'indissociabilité : Risque de contamination croisée entre les couches.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 6 / 17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986723 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834370

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	074	Date de prélèvement :	16/01/25
Description de l'échantillon :	peinture, plâtre		
Localisation :	3ème étage / zone 2, bureau 1, plafond menuiserie		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2	peinture plâtre	cassante pulvérulent	grise blanc	MET	1	2	Non détecté
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Echantillon vrac ne permettant pas de dissocier les couches

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 7 / 17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986723 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834371

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Valérie LEQUEUX Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 075 Date de prélèvement : 16/01/25
Description de l'échantillon : peinture, toile de verre, plâtre
Localisation : 3ème étage / zone 3, fondée de pouvoir, mur C
Remarques : couche fibreuse non détectée au molp par philomène sène

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Marielle BRUCHET

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2 Couche 3	peinture toile plâtre	cassante fibreuse pulvérulent	blanche blanche blanc	MET	3	2	Non détecté
Couches indissociables :		1&2&3					

Motif d'indissociabilité : Risque de contamination croisée entre les couches.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 8 / 17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986723 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834373

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Valérie LEQUEUX Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 076 Date de prélèvement : 16/01/25
Description de l'échantillon : peinture, toile de verre, plâtre
Localisation : 3ème étage / zone 3, fondée de pouvoir, mur A
Remarques : couche fibreuse non détectée au molp par philomène sène

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Marielle BRUCHET

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2 Couche 3	peinture toile plâtre	cassante fibreuse pulvérulent	bleu/blanche blanche blanc	MET	3	2	Non détecté
Couches indissociables :		1&2&3					

Motif d'indissociabilité : Risque de contamination croisée entre les couches.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 9 / 17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986723 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834374

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Valérie LEQUEUX Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 077 Date de prélèvement : 16/01/25
Description de l'échantillon : peinture, toile de verre,
placoplâtre
Localisation : 3ème étage / zone 3, fondée de pouvoir, mur B
Remarques : couche fibreuse non détectée au molp par philomène sène

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Marielle BRUCHET

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2 Couche 3 Couche 4	peinture toile papier plâtre	cassante fibreuse fibreux pulvérulent	bleu/blanche blanche marron blanc	MET	3	2	Non détecté
Couches indissociables :		toutes					

Motif d'indissociabilité : Risque de contamination croisée entre les couches.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 10 / 17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986723 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834375

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Valérie LEQUEUX Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 078 Date de prélèvement : 16/01/25
Description de l'échantillon : peinture, toile de verre,
placoplâtre, bandes calicot
Localisation : 3ème étage / zone 3, fondée de pouvoir, mur B
Remarques : couche fibreuse non détectée au molp par philomène sène

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Marielle BRUCHET

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE											
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée				
Couche 1 Couche 2 Couche 3 Couche 4	peinture toile papier plâtre	cassante fibreuse fibreuse pulvérulent	bleu/blanche blanche marron blanc	MET	3	2	Non détecté				
Couches indissociables :		toutes									

Motif d'indissociabilité : Risque de contamination croisée entre les couches.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 11 / 17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986723 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834377

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Valérie LEQUEUX Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 079 Date de prélèvement : 16/01/25
Description de l'échantillon : panneaux et plaques motif carré
Localisation : 3ème étage / zone 3, fondée de pouvoir, faux-plafond
Remarques : couche fibreuse non détectée au molp par philomène sène

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Marielle BRUCHET

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	enduit	cassant	blanc	MET	3	2	Non détecté
Couche 2	plaque	fibreuse	beige				
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 12 / 17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986723 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834378

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	080	Date de prélèvement :	16/01/25
Description de l'échantillon :	peinture, plâtre		
Localisation :	3ème étage / zone 3, fondée de pouvoir, plafond menuiserie		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Marielle BRUCHET

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2	peinture plâtre	cassante en vrac	blanche/beige blanc	MET	1	2	Non détecté
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Echantillon vrac ne permettant pas de dissocier les couches

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 13 / 17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986723 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834379

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Valérie LEQUEUX Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 081 Date de prélèvement : 16/01/25
Description de l'échantillon : peinture, plâtre
Localisation : 3ème étage / zone 3, dgt 3, mur D

Remarques : couche fibreuse non détectée au molp par philomène sène

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Marielle BRUCHET

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2 Couche 3	peinture toile plâtre	cassante fibreuse pulvérulent	blanche blanche blanc	MET	3	2	Non détecté
Couches indissociables :		1&2&3					

Motif d'indissociabilité : Risque de contamination croisée entre les couches.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 14 / 17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986723 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834381

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	082	Date de prélèvement :	16/01/25
Description de l'échantillon :	peinture, enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés		
Localisation :	3ème étage / zone 3, dgt 3, poteau		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Marielle BRUCHET

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	peinture	cassante	bleu/verte	MET	1	2	Non détecté
Couche 2	enduit	en vrac	blanc				
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Echantillon vrac ne permettant pas de dissocier les couches

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 15 / 17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986723 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834382

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	083	Date de prélèvement :	16/01/25
Description de l'échantillon :	colles et joints de carrelage ou de faïence plinthe		
Localisation :	3ème étage / zone 3, vide, plinthe		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2	colle plâtre	dure pulvérulent	grise blanc	MET	1	2	Non détecté
Couches indissociables :		1 & 2					
Couche(s) non analysée(s) :		plinthe					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Motif de couche(s) non analysée(s) : Matériau(x) non susceptible(s) de contenir de l'amiante.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 16 / 17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986723 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834383

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	084	Date de prélèvement :	16/01/25
Description de l'échantillon :	colles et joints de carrelage ou de faïence plinthe		
Localisation :	3ème étage / zone 3, vide, plinthe		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Marielle BRUCHET

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	colle	dure	blanche	MET	1	2	Non détecté
Couche(s) non analysée(s) :		plinthe					

Motif de couche(s) non analysée(s) : Matériau(x) non susceptible(s) de contenir de l'amiante.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 17 / 17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986768 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 15

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834384

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Sophie BRETON	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	085	Date de prélèvement :	16/01/25
Description de l'échantillon :	Peinture - Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés		
Localisation :	3ème étage / Zone 3 - Vide - Mur B		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	peinture	cassante	bleue	MET	1	2	Non détecté
Couche 2	enduit	en vrac	beige				
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Echantillon vrac ne permettant pas de dissocier les couches

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 1 / 15



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986768 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 15

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834385

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Sophie BRETON	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	086	Date de prélèvement :	16/01/25
Description de l'échantillon :	Peinture - Plâtre		
Localisation :	3ème étage / Zone 3 - Vide - Plafond		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2 Couche 3	peinture plâtre matériau	cassante pulvérulent en vrac	blanche blanc gris	MET	1	2	Non détecté
Couches indissociables :		1&2&3					

Motif d'indissociabilité : Echantillon vrac ne permettant pas de dissocier les couches

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 2 / 15



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986768 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 15

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834386

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Sophie BRETON	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	087	Date de prélèvement :	16/01/25
Description de l'échantillon :	Colles non bitumineuses lino - Ragréages		
Localisation :	3ème étage / Zone 3 - Escalier 2 - Sol		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	colle	souple	jaune	MET	1	2	Non détecté
Couche 2	ragréage	dur	rose/gris				
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 3 / 15



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986768 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 15

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834387

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Sophie BRETON	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	088	Date de prélèvement :	16/01/25
Description de l'échantillon :	Ragréages		
Localisation :	3ème étage / Zone 3 - Escalier 2 - Sol		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	ragréage	dur	gris	MET	1	2	Non détecté

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 4 / 15



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986768 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 15

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834388

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Sophie BRETON	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	089	Date de prélèvement :	16/01/25
Description de l'échantillon :	Peinture - Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés		
Localisation :	3ème étage / Zone 3 - Escalier 2 - Mur C		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	peinture	cassante	beige/bleue	MET	1	2	Non détecté
Couche 2	enduit	en vrac	gris				
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Echantillon vrac ne permettant pas de dissocier les couches

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 5 / 15



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986768 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 15

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834389

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Sophie BRETON	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	090	Date de prélèvement :	16/01/25
Description de l'échantillon :	Peinture - Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés		
Localisation :	3ème étage / Zone 3 - Escalier 2 - Plafond		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	peinture	cassante	blanche	MET	1	2	Non détecté
Couche 2	enduit	en vrac	blanc				
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Echantillon vrac ne permettant pas de dissocier les couches

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 6 / 15



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986768 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 15

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834390

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Sophie BRETON Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 091 Date de prélèvement : 16/01/25
Description de l'échantillon : Colles non bitumineuses jaune et noir
Localisation : 4ème étage / Zone 3 - Salle de réunion - Sol
Remarques : colle noire analysée au molp par philomène sène

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2 Couche 3 Couche 4	colle ragréage colle ragréage	souple dur souple dur	jaune rose noire gris	MET	3	2	Chrysotile
Couches indissociables :		toutes					

Motif d'indissociabilité : Risque de contamination croisée entre les couches.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 7 / 15



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986768 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 15

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834391

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Sophie BRETON Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 092 Date de prélèvement : 16/01/25
Description de l'échantillon : Papier peint - Peinture - Plâtre
Localisation : 4ème étage / Zone 3 - Salle de réunion - Mur C
Remarques : couche fibreuse non détectée au molp par philomène sène

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2 Couche 3	peinture toile plâtre	souple fibreuse pulvérulent	blanche blanche blanc	MET	3	2	Non détecté
Couches indissociables :		1&2&3					

Motif d'indissociabilité : Risque de contamination croisée entre les couches.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 8 / 15



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986768 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 15

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834392

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Sophie BRETON Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 093 Date de prélèvement : 16/01/25
Description de l'échantillon : Papier peint - Peinture - Plâtre
Localisation : 4ème étage / Zone 3 - Salle de réunion - Mur A
Remarques : couche fibreuse non détectée au molp par philomène sène

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2 Couche 3	peinture toile plâtre	cassante fibreuse pulvérulent	blanche blanche blanc	MET	3	2	Non détecté
Couches indissociables :		1&2&3					

Motif d'indissociabilité : Risque de contamination croisée entre les couches.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 9 / 15



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986768 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 15

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834393

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Sophie BRETON Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 094 Date de prélèvement : 16/01/25
Description de l'échantillon : Papier peint - Peinture - Placoplâtre
Localisation : 4ème étage / Zone 3 - Salle de réunion - Mur D
Remarques : couche fibreuse non détectée au molp par philomène sène

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2 Couche 3	peinture toile plâtre	souple fibreuse pulvérulent	blanche blanche blanc	MET	3	2	Non détecté
Couches indissociables :		1&2&3					

Motif d'indissociabilité : Risque de contamination croisée entre les couches.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 10 / 15



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986768 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 15

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834394

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Sophie BRETON Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 095 Date de prélèvement : 16/01/25
Description de l'échantillon : Papier peint - Peinture -
Placoplâtre - Bandes calicot
Localisation : 4ème étage / Zone 3 - Salle de réunion - Mur D
Remarques : couche fibreuse non détectée au molp par philomène sène

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE											
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée				
Couche 1 Couche 2 Couche 3 Couche 4	peintur toile papier plâtre	souple fibreuse fibreux pulvérulent	blanche blanche marron blanc	MET	3	2	Non détecté				
Couches indissociables :		toutes									

Motif d'indissociabilité : Risque de contamination croisée entre les couches.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 11 / 15



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986768 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 15

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834395

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Sophie BRETON	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	096	Date de prélèvement :	16/01/25
Description de l'échantillon :	Peinture - Plâtre		
Localisation :	4ème étage / Zone 3 - Salle de réunion - Plafond menuiserie		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2	peinture plâtre	cassante pulvérulent	blanche blanc	MET	1	2	Non détecté
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Echantillon vrac ne permettant pas de dissocier les couches

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 12 / 15



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986768 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 15

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834396

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Sophie BRETON Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 097 Date de prélèvement : 16/01/25
Description de l'échantillon : Panneaux et plaques 60x60
Localisation : 4ème étage / Zone 3 - Sous Directrice - Faux-plafonds
Remarques : couche fibreuse non détectée au molp par philomène sène

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	enduit	cassant	blanc	MET	3	2	Non détecté
Couche 2	plaque	fibreuse	beige				
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 13 / 15



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986768 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 15

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834397

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Sophie BRETON Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 098 Date de prélèvement : 16/01/25
Description de l'échantillon : Peinture - Plâtre
Localisation : 4ème étage / Zone 3 - Dgt 4 - Mur D
Remarques : couche fibreuse non détectée au molp par philomène sène

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2 Couche 3 Couche 4	peinture toile peinture plâtre	souple fibreuse cassante en vrac	blanche blanche grise blanc	MET	3	2	Non détecté
Couches indissociables :		toutes					

Motif d'indissociabilité : Risque de contamination croisée entre les couches.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 14 / 15



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986768 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 15

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834398

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Sophie BRETON	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	099	Date de prélèvement :	16/01/25
Description de l'échantillon :	Peinture - Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés		
Localisation :	4ème étage / Zone 3 - Dgt 4 - Plafond		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2	peinture enduit	cassante en vrac	blanc/beige gris/blanc	MET	1	2	Non détecté
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Echantillon vrac ne permettant pas de dissocier les couches

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 15 / 15



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986792 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834404

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Sophie BRETON Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 100 Date de prélèvement : 16/01/25
Description de l'échantillon : Peinture - Toile de verre -
Plâtre
Localisation : 2ème étage / Zone 5 - Bureau C - Mur D
Remarques : partie fibreuse non détectée en amiante au MOLP par Abdoulaye CAMARA

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	toile peinte	souple/fibreuse	beige	MET	3	2	Non détecté
Couche 2	plâtre	dur	beige				
Couches indissociables :		toutes					

Motif d'indissociabilité : Echantillon vrac ne permettant pas de dissocier les couches
Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 1 / 17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986792 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834405

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Sophie BRETON Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 101 Date de prélèvement : 16/01/25
Description de l'échantillon : Peinture - Toile de verre -
Placoplâtre
Localisation : 2ème étage / Zone 5 - Bureau C - Mur B
Remarques : partie fibreuse non détectée en amiante au MOLP par Abdoulaye CAMARA

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	toile peinte	souple/fibreuse	blanche/beige	MET	3	2	Non détecté
Couche 2	plâtre	dur	beige				
Couches indissociables :		toutes					

Motif d'indissociabilité : Echantillon vrac ne permettant pas de dissocier les couches
Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 2 / 17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986792 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834406

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Sophie BRETON Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 102 Date de prélèvement : 16/01/25
Description de l'échantillon : Peinture - Toile de verre -
Placoplâtre - Bandes calicot
Localisation : 2ème étage / Zone 5 - Bureau C - Mur B
Remarques : partie fibreuse non détectée en amiante au MOLP par Abdoulaye CAMARA

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	toile peinte	souple/fibreuse	beige/blanche	MET	3	2	Non détecté
Couche 2	plâtre	dur	beige				
Couches indissociables :		toutes					

Motif d'indissociabilité : Echantillon vrac ne permettant pas de dissocier les couches
Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 3 / 17

(ECH. 100 à 117).pdf 4/17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986792 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834407

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Sophie BRETON	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	103	Date de prélèvement :	16/01/25
Description de l'échantillon :	Joints de mastic de vitrage		
Localisation :	2ème étage / Zone 5 - Bureau C - Fenêtre		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	joint	souple	noir	MET	1	2	Non détecté

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 4 / 17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986792 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834408

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Sophie BRETON Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 104 Date de prélèvement : 16/01/25
Description de l'échantillon : Panneaux et plaques
Localisation : 2ème étage / Zone 5 - Bureau C - Faux-plafonds
Remarques : partie fibreuse non détectée en amiante au MOLP par Abdoulaye CAMARA

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	plaque	dure/fibreuse	beige	MET	3	2	Non détecté
Couche 2	matériau	cassant	blanc				
Couches indissociables :		toutes					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 5 / 17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET
9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986792 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834409

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Sophie BRETON	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	105	Date de prélèvement :	16/01/25
Description de l'échantillon :	Peinture - Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés		
Localisation :	2ème étage / Zone 4 - Dgt B - Plafond		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2	peinture enduit	cassante cassant	beige/blanche gris	MET	1	2	Non détecté
Couches indissociables :		toutes					

Motif d'indissociabilité : Quantité insuffisante d'une ou plusieurs couches fournies pour analyse séparée.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 6 / 17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986792 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834410

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Sophie BRETON	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	106	Date de prélèvement :	16/01/25
Description de l'échantillon :	Peinture - Toile de verre - Plâtre		
Localisation :	2ème étage / Zone 5 - Dgt A - Mur A		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	toile peinte	souple/fibreuse	beige/blanche	MET	3	2	Non détecté
Couche 2	plâtre	dur	beige				
Couches indissociables :		toutes					

Motif d'indissociabilité : Echantillon vrac ne permettant pas de dissocier les couches

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 7 / 17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986792 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834412

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Sophie BRETON Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 108 Date de prélèvement : 16/01/25
Description de l'échantillon : Peinture - Toile de verre -
Plâtre
Localisation : 2ème étage / Zone 4 - Bureau H - Plafond menuiserie
Remarques : partie fibreuse non détectée en amiante au MOLP par Abdoulaye CAMARA

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2 Couche 3	toile peinte plâtre peinture	souple/fibreuse dur cassante	beige beige grise	MET	3	2	Non détecté
Couches indissociables :		toutes					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 8 / 17

(ECH. 100 à 117).pdf 9/17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986792 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834413

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Sophie BRETON	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	109	Date de prélèvement :	16/01/25
Description de l'échantillon :	Joints de mastic de vitrage		
Localisation :	2ème étage / Zone 4 - Bureau H - Fenêtre		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	joint	souple	noir	MET	1	2	Non détecté

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 9 / 17

(ECH. 100 à 117).pdf 10/17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986792 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834414

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Sophie BRETON Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 110 Date de prélèvement : 16/01/25
Description de l'échantillon : Peinture - Toile de verre -
Plâtre
Localisation : 2ème étage / Zone 2 - Bureau 6 - Mur B
Remarques : partie fibreuse non détectée en amiante au MOLP par Abdoulaye CAMARA

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	toile peinte	souple/fibreuse	blanche	MET	3	2	Non détecté
Couche 2	plâtre	dur	beige				
Couches indissociables :		toutes					

Motif d'indissociabilité : Quantité insuffisante d'une ou plusieurs couches fournies pour analyse séparée.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 10 / 17

(ECH. 100 à 117).pdf 11/17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986792 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834415

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Sophie BRETON Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 111 Date de prélèvement : 16/01/25
Description de l'échantillon : Peinture - Toile de verre -
Plâtre
Localisation : 2ème étage / Zone 2 - Bureau 6 - Plafond menuiserie
Remarques : partie fibreuse non détectée en amiante au MOLP par Abdoulaye CAMARA

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	toile peinte	souple/fibreuse	blanche	MET	3	2	Non détecté
Couche 2	plâtre	cassant	beige				
Couches indissociables :		toutes					

Motif d'indissociabilité : Quantité insuffisante d'une ou plusieurs couches fournies pour analyse séparée.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 11 / 17

(ECH. 100 à 117).pdf 12/17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986792 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834416

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Sophie BRETON Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 112 Date de prélèvement : 16/01/25
Description de l'échantillon : Peinture - Plâtre
Localisation : 2ème étage / Zone 2 - Dgt 2 - Mur F

Remarques : partie fibreuse non détectée en amiante au MOLP par Abdoulaye CAMARA

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	toile peinte	souple/fibreuse	blanche	MET	3	2	Non détecté
Couche 2	plâtre	cassant	beige				
Couches indissociables :		toutes					

Motif d'indissociabilité : Quantité insuffisante d'une ou plusieurs couches fournies pour analyse séparée.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 12 / 17

(ECH. 100 à 117).pdf 13/17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986792 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834417

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Sophie BRETON	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	113	Date de prélèvement :	16/01/25
Description de l'échantillon :	Peinture - Enduits à base de ciment lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)		
Localisation :	2ème étage / Zone 2 - Dgt 2 - Poteau		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2	peinture enduit	cassante cassant	bleue/blanche beige	MET	1	2	Non détecté
Couches indissociables :		toutes					

Motif d'indissociabilité : Echantillon vrac ne permettant pas de dissocier les couches

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 13 / 17

(ECH. 100 à 117).pdf 14/17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986792 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834418

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Sophie BRETON Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 114 Date de prélèvement : 16/01/25
Description de l'échantillon : Peinture - Toile de verre -
Enduits à base de plâtre ou
ciment projetés, lissés ou
talochés
Localisation : 2ème étage / Zone 3 - Salle de réunion - Mur C
Remarques : partie fibreuse non détectée en amiante au MOLP par Abdoulaye CAMARA

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	toile peinte	souple/fibreuse	blanche	MET	3	2	Non détecté
Couche 2	enduit	dur	gris				
Couche 3	peinture	cassante	beige				
Couches indissociables :		toutes					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 14 / 17

(ECH. 100 à 117).pdf 15/17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986792 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834419

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Sophie BRETON Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 115 Date de prélèvement : 16/01/25
Description de l'échantillon : Peinture - Toile de verre -
Plâtre
Localisation : 2ème étage / Zone 3 - Salle de réunion - Plafond menuiserie
Remarques : partie fibreuse non détectée en amiante au MOLP par Abdoulaye CAMARA

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2 Couche 3	toile peinte plâtre peinture	souple/fibreuse dur cassante	blanche beige beige	MET	3	2	Non détecté
Couches indissociables :		toutes					

Motif d'indissociabilité : Echantillon vrac ne permettant pas de dissocier les couches

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 15 / 17

(ECH. 100 à 117).pdf 16/17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986792 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834420

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Sophie BRETON Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 116 Date de prélèvement : 16/01/25
Description de l'échantillon : Peinture - Toile de verre -
Placoplâtre
Localisation : 2ème étage / Zone 3 - Salle de réunion - Mur A
Remarques : partie fibreuse non détectée en amiante au MOLP par Abdoulaye CAMARA

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE											
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée				
Couche 1 Couche 2 Couche 3 Couche 4	toile peinte carton plâtre peinture	souple/fibreuse souple/fibreux dur cassante	blanche beige beige beige	MET	3	2	Non détecté				
Couches indissociables :		toutes									

Motif d'indissociabilité : Quantité insuffisante d'une ou plusieurs couches fournies pour analyse séparée.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 16 / 17

(ECH. 100 à 117).pdf 17/17



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986792 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 17

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834421

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Sophie BRETON Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 117 Date de prélèvement : 16/01/25
Description de l'échantillon : Peinture - Toile de verre -
Placoplâtre - Bandes calicot
Localisation : 2ème étage / Zone 3 - Salle de réunion - Mur A
Remarques : partie fibreuse non détectée en amiante au MOLP par Abdoulaye CAMARA

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	toile peinte	souple/fibreuse	blanche	MET	3	2	Non détecté
Couche 2	carton	souple/fibreux	beige				
Couche 3	plâtre	dur	beige				
Couche 4	peinture	cassante	grise				
Couches indissociables :		toutes					

Motif d'indissociabilité : Echantillon vrac ne permettant pas de dissocier les couches

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 17 / 17

(ECH. 107).pdf



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1988474 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 1

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1835932

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	22/01/25
Référence de l'échantillon :	107	Date de prélèvement :	16/01/25
Description de l'échantillon :	peinture, toile de verre, plâtre		
Localisation :	2ème étage / zone 4, bureau H, mur E		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 24/01/25

Par : DPA/Robin PANVERT

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2	plâtre peinture	dur cassante	beige beige	MET	1	2	Non détecté
Couches indissociables :		toutes					

Motif d'indissociabilité : Echantillon vrac ne permettant pas de dissocier les couches

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 24/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 1 / 1



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986823 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 19

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834429

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Sophie BRETON	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	118	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	Peinture - Toile de verre - Plâtre		
Localisation :	1er étage / Zone 1 - Formation 1 - Mur C		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Robin PANVERT

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	peinture	cassante	grise	MET	1	2	Non détecté
Couche 2	enduit	pulvérulent	beige				
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 1 / 19



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986823 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 19

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834430

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Sophie BRETON	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	119	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	Peinture - Toile de verre - Plâtre		
Localisation :	1er étage / Zone 1 - Formation 1 - Plafond menuiserie		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Robin PANVERT

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	peinture	cassante	grise/beige	MET	1	2	Non détecté
Couche 2	enduit	pulvérulent	beige				
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 2 / 19



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986823 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 19

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834431

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Sophie BRETON	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	120	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	Peinture - Toile de verre - Placoplâtre		
Localisation :	1er étage / Zone 1 - Formation 1 - Mur D		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Robin PANVERT

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	peinture	cassante	bleue/verte	MET	1	2	Non détecté
Couche 2	enduit	pulvérulent	beige				
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 3 / 19



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986823 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 19

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834433

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Sophie BRETON	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	121	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	Peinture - Toile de verre - Placoplâtre - Bandes calicot		
Localisation :	1er étage / Zone 1 - Formation 1 - Mur D		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Robin PANVERT

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	peinture	cassante	bleue/verte	MET	1	2	Non détecté
Couche 2	enduit	pulvérulent	beige				
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 4 / 19



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986823 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 19

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834434

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Sophie BRETON	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	122	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	Peinture - Toile de verre - Plâtre		
Localisation :	1er étage / Zone 1 - Formation 1 - Mur A		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Robin PANVERT

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	peinture	cassante	grise	MET	1	2	Non détecté
Couche 2	enduit	pulvérulent	beige				
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 5 / 19



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986823 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 19

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834435

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Sophie BRETON	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	123	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	Joints de mastic de vitrage		
Localisation :	1er étage / Zone 1 - Formation 1 - Fenêtre		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Robin PANVERT

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	joint	souple	noir	MET	1	2	Non détecté

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986823 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 19

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834436

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Sophie BRETON Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 124 Date de prélèvement : 18/01/25
Description de l'échantillon : Dalles de sol - Colles bitumineuses noir
Localisation : 1er étage / Zone 1 - Pôle France et SIE 1 - Sol
Remarques : colle noire détectée en amiante au MOLP par Abdoulaye CAMARA

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).
Arrêté du 1^{er} octobre 2019– Norme HSG 248 Appendix 2
Après une recherche détaillée et complète sous stéréomicroscope, les fibres représentatives sont montées entre lame et lamelle dans un liquide à indice de réfraction approprié en vue d'une identification par microscope optique à lumière polarisée (MOLP). Préparation par traitement mécanique selon notre procédure interne LAB/TEC/PR/002.
Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette
Date d'analyse : 21/01/25 Par : DPA/Robin PANVERT

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	dalle	dure	grise	MET	1	2	Chrysotile
Couche 2	colle	bitumineuse	noire	MOLP	2	-	Chrysotile

La couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibres d'amiante optiquement observable. Pour être observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2µm.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 7 / 19



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986823 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 19

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834437

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Sophie BRETON	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	125	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	Ragréages - Colles bitumineuses noir		
Localisation :	1er étage / Zone 1 - Pôle France et SIE 1 - Sol		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Arrêté du 1er octobre 2019- Norme HSG 248 Appendix 2

Après une recherche détaillée et complète sous stéréomicroscope, les fibres représentatives sont montées entre lame et lamelle dans un liquide à indice de réfraction approprié en vue d'une identification par microscope optique à lumière polarisée (MOLP). Préparation par traitement mécanique selon notre procédure interne LAB/TEC/PR/002.

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 21/01/25

Par : DPA/Abdoulaye CAMARA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE						
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Type de fibre d'amiante détecté
Couche 1	colle ragréage	bitumineuse	noire	MOLP	2	Chrysotile
Couche 2		dur	gris			
Couches indissociables :		1&2				

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

La couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibres d'amiante optiquement observable. Pour être observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2µm.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 8 / 19



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986823 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 19

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834438

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Sophie BRETON	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	126	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	Ragréages		
Localisation :	1er étage / Zone 1 - Pôle France et SIE 1 - Sol		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Robin PANVERT

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	ragréage	dur	gris	MET	1	2	Non détecté

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 9 / 19



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986823 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 19

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834439

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Sophie BRETON	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	127	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	Dalles de sol		
Localisation :	1er étage / Zone 1 - Pôle France et SIE 1 - Sol		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Robin PANVERT

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	dalle	dure	grise	MET	1	2	Chrysotile

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 10 / 19



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986823 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 19

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834440

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Sophie BRETON	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	128	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	Papier peint - Peinture - Plâtre		
Localisation :	1er étage / Zone 1 - Pôle France et SIE 1 - Mur C		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Robin PANVERT

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2	peinture plâtre	cassante pulvérulent	grise beige	MET	1	2	Non détecté
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 11 / 19



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986823 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 19

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834441

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Sophie BRETON	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	129	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	Papier peint - Peinture - Placoplâtre		
Localisation :	1er étage / Zone 1 - Pôle France et SIE 1 - Mur D		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Robin PANVERT

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	papier peint	souple	gris/beige	MET	1	2	Non détecté
Couche 2	enduit	pulvérulent	beige				
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 12 / 19



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986823 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 19

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834442

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Sophie BRETON	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	130	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	Papier peint - Peinture - Placoplâtre - Bandes calicot		
Localisation :	1er étage / Zone 1 - Pôle France et SIE 1 - Mur D		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Robin PANVERT

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	papier peint	souple	gris	MET	1	2	Non détecté
Couche 2	enduit	pulvérulent	beige				
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 13 / 19



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986823 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 19

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834443

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Sophie BRETON Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 131 Date de prélèvement : 18/01/25
Description de l'échantillon : Papier peint - Peinture -
Enduits à base de plâtre ou
ciment projetés, lissés ou
talochés
Localisation : 1er étage / Zone 1 - Pôle France et SIE 1 - Mur A

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Robin PANVERT

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2	papier peint enduit	souple pulvérulent	beige beige	MET	1	2	Non détecté
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 14 / 19



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986823 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 19

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834445

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Sophie BRETON	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	132	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	Peinture - Plâtre		
Localisation :	1er étage / Zone 1 - Pôle France et SIE 1 - Plafond menuiserie		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Robin PANVERT

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2	peinture plâtre	cassante dur	beige beige	MET	1	2	Non détecté
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 15 / 19



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986823 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 19

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834446

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Sophie BRETON Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 133 Date de prélèvement : 18/01/25
Description de l'échantillon : Panneaux et plaques 60x60
Localisation : 1er étage / Zone 1 - Pôle France et SIE 1 - Faux-plafonds
Remarques : plaque grise non détectée en amiante au MOLP par Abdoulaye CAMARA

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Robin PANVERT

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	plaque	fibreuse	grise	MET	3	2	Non détecté
Couche 2	peinture	cassante	beige				
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 16 / 19



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986823 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 19

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834447

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Sophie BRETON Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 134 Date de prélèvement : 18/01/25
Description de l'échantillon : Isolants posés dans le plénum
au-dessus du panneau de faux
plafond
Localisation : 1er étage / Zone 1 - Pôle France et SIE 1 - Isolant plénum
Remarques : laine jaune non détectée en amiante au MOLP par Abdoulaye CAMARA

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Robin PANVERT

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	laine	fibreuse	noire	MET	3	2	Non détecté
Couche 2	matériau	pulvérulent	beige				
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Risque de contamination croisée entre les couches.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 17 / 19



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986823 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 19

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834448

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Sophie BRETON	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	135	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	Peinture - Toile de verre - Plâtre		
Localisation :	1er étage / Zone 1 - Dgt 1 - Mur C		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Robin PANVERT

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	peinture	cassante	grise	MET	1	2	Non détecté
Couche 2	enduit	pulvérulent	beige				
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 18 / 19



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986823 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 19

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834450

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Sophie BRETON	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	136	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	Peinture - Toile de verre - Placoplâtre		
Localisation :	1er étage / Zone 2 - Dgt 2 - Mur B		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Robin PANVERT

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	peinture	cassante	grise/beige	MET	1	2	Non détecté
Couche 2	enduit	pulvérulent	beige				
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 19 / 19



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986917 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 19

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834514

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Sophie BRETON Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 137 Date de prélèvement : 18/01/25
Description de l'échantillon : Peinture - Toile de verre -
Placoplâtre - Bandes calicot
Localisation : 1er étage / Zone 2 - Dgt 2 - Mur B
Remarques : partie fibreuse non détectée en amiante au MOLP par Abdoulaye CAMARA

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2 Couche 3	toile peinte carton plâtre	souple/fibreuse souple/fibreux dur	blanche beige beige	MET	3	2	Non détecté
Couches indissociables :		toutes					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 1 / 19



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986917 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 19

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834515

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Sophie BRETON Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 138 Date de prélèvement : 18/01/25
Description de l'échantillon : Peinture - Plâtre
Localisation : 1er étage / Zone 1 - Dgt 1 - Poteau

Remarques : partie fibreuse non détectée en amiante au MOLP par Abdoulaye CAMARA

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	toile peinte	souple/fibreuse	blanche/beige	MET	3	2	Non détecté
Couche 2	plâtre	cassant	beige				
Couches indissociables :		toutes					

Motif d'indissociabilité : Quantité insuffisante d'une ou plusieurs couches fournies pour analyse séparée.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 2 / 19



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986917 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 19

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834516

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Sophie BRETON Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 139 Date de prélèvement : 18/01/25
Description de l'échantillon : Panneaux et plaques 60x60
effet gratté
Localisation : 1er étage / Zone 2 - Pôle France et SIE 2 - Faux-plafonds
Remarques : partie fibreuse non détectée en amiante au MOLP par Abdoulaye CAMARA

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	plâtre	dure/fibreuse	beige	MET	3	2	Non détecté
Couche 2	matériau	cassant	blanc				
Couches indissociables :		toutes					

Motif d'indissociabilité : Quantité insuffisante d'une ou plusieurs couches fournies pour analyse séparée.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 3 / 19



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986917 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 19

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834517

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Sophie BRETON Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 140 Date de prélèvement : 18/01/25
Description de l'échantillon : Isolants posés dans le plénum
au-dessus du panneau de faux
plafond
Localisation : 1er étage / Zone 2 - Pôle France et SIE 2 - Isolant plénum
Remarques : partie fibreuse non détectée en amiante au MOLP par Abdoulaye CAMARA

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2	laine matériau	fibreuse bitumineux	jaune noir	MET	3	2	Non détecté
Couches indissociables :		toutes					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 4 / 19



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET
9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986917 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 19

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834518

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Sophie BRETON	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	141	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	Peinture - Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés		
Localisation :	1er étage / Zone 2 - Escalier 2 - Mur A		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	peinture	cassante	beige	MET	1	2	Non détecté
Couche 2	enduit	cassant	beige				
Couches indissociables :		toutes					

Motif d'indissociabilité : Quantité insuffisante d'une ou plusieurs couches fournies pour analyse séparée.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 5 / 19



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986917 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 19

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834519

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Sophie BRETON	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	142	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	Peinture - Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés		
Localisation :	1er étage / Zone 2 - Escalier 2 - Plafond		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	peinture	cassante	beige	MET	1	2	Non détecté
Couche 2	enduit	cassant	beige				
Couches indissociables :		toutes					

Motif d'indissociabilité : Quantité insuffisante d'une ou plusieurs couches fournies pour analyse séparée.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 6 / 19



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986917 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 19

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834520

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Sophie BRETON	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	143	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	Ragréages - Colles non bitumineuses de lino		
Localisation :	1er étage / Zone 2 - Escalier 2 - Palier intermédiaire		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	ragréage colle	dur	gris	MET	1	2	Non détecté
Couche 2		souple	jaune				
Couches indissociables :		toutes					

Motif d'indissociabilité : Quantité insuffisante d'une ou plusieurs couches fournies pour analyse séparée.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 7 / 19



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986917 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 19

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834521

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Sophie BRETON	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	144	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	Colles non bitumineuses lino		
Localisation :	Rdc Haut / Zone 3 - Escalier 3 - Sol		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2 Couche 3	colle râgréage dalle	souple dur souple	jaune gris/rose bleue/beige	MET	1	2	Non détecté
Couches indissociables :		toutes					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 8 / 19



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986917 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 19

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834522

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Sophie BRETON	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	145	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	Peinture - Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés		
Localisation :	Rdc Haut / Zone 3 - Escalier 3 - Tous les murs		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	peinture	cassante	blanche	MET	1	2	Non détecté
Couche 2	enduit	cassant	beige				
Couches indissociables :		toutes					

Motif d'indissociabilité : Quantité insuffisante d'une ou plusieurs couches fournies pour analyse séparée.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 9 / 19



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986917 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 19

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834523

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Sophie BRETON	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	146	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	Peinture - Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés		
Localisation :	Rdc Haut / Zone 3 - Escalier 3 - Plafond		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2	peinture enduit	cassante cassant	blanche beige	MET	1	2	Non détecté
Couches indissociables :		toutes					

Motif d'indissociabilité : Quantité insuffisante d'une ou plusieurs couches fournies pour analyse séparée.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 10 / 19



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986917 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 19

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834524

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Sophie BRETON Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 147 Date de prélèvement : 18/01/25
Description de l'échantillon : Peinture - Toile de verre -
Placoplâtre
Localisation : Rdc Haut / Zone 3 - Accès box accueil - Cloison
Remarques : partie fibreuse non détectée en amiante au MOLP par Abdoulaye CAMARA

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2 Couche 3	toile peinte carton plâtre	souple/fibreuse souple/fibreux dur	blanche beige beige	MET	3	2	Non détecté
Couches indissociables :		toutes					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 11 / 19



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986917 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 19

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834525

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Sophie BRETON Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 148 Date de prélèvement : 18/01/25
Description de l'échantillon : Peinture - Toile de verre -
Placoplâtre - Bandes calicot
Localisation : Rdc Haut / Zone 3 - Accès box accueil - Cloison
Remarques : partie fibreuse non détectée en amiante au MOLP par Abdoulaye CAMARA

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2 Couche 3	toile peinte carton plâtre	souple/fibreuse souple/fibreux dur	beige/blanche beige beige	MET	3	2	Non détecté
Couches indissociables :		toutes					

Motif d'indissociabilité : Quantité insuffisante d'une ou plusieurs couches fournies pour analyse séparée.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 12 / 19



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986917 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 19

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834526

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Sophie BRETON Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 149 Date de prélèvement : 18/01/25
Description de l'échantillon : Peinture - Toile de verre - Bois
Localisation : Rdc Haut / Zone 3 - Accès box accueil - Coffrage bois
Remarques : partie fibreuse non détectée en amiante au MOLP par Abdoulaye CAMARA

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	peinture	cassante	blanche	MET	3	2	Non détecté
Couche 2	carton	souple/fibreux	beige				
Couches indissociables :		toutes					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 13 / 19



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986917 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 19

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834527

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Sophie BRETON	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	150	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	Joints de mastic de vitrage		
Localisation :	Rdc Haut / Zone 3 - Accès box accueil - Fenêtre		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	joint	souple	noir	MET	1	2	Non détecté

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986917 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 19

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834528

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Sophie BRETON Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 151 Date de prélèvement : 18/01/25
Description de l'échantillon : Peinture - Toile de verre -
Plâtre
Localisation : Rdc Haut / Zone 2 - CARSAT - Murs
Remarques : partie fibreuse non détectée en amiante au MOLP par Abdoulaye CAMARA

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	toile peinte	souple/fibreuse	blanche	MET	3	2	Non détecté
Couche 2	plâtre	cassant	beige				
Couches indissociables :		toutes					

Motif d'indissociabilité : Echantillon vrac ne permettant pas de dissocier les couches
Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 15 / 19



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986917 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 19

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834529

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Sophie BRETON Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 152 Date de prélèvement : 18/01/25
Description de l'échantillon : Peinture - Plâtre
Localisation : Rdc Haut / Zone 2 - CARSAT - Plafond

Remarques : partie fibreuse non détectée en amiante au MOLP par Abdoulaye CAMARA

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	carton peint	souple/fibreux	beige	MET	3	2	Non détecté
Couche 2	plâtre	cassant	beige				
Couches indissociables :		toutes					

Motif d'indissociabilité : Echantillon vrac ne permettant pas de dissocier les couches

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 16 / 19



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986917 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 19

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834530

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Sophie BRETON Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 153 Date de prélèvement : 18/01/25
Description de l'échantillon : Peinture - Placoplâtre
Localisation : Rdc Haut / Zone 2 - Hall Accueil - Plafond

Remarques : partie fibreuse non détectée en amiante au MOLP par Abdoulaye CAMARA

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	carton peint	souple/fibreux	beige	MET	3	2	Non détecté
Couche 2	plâtre	dur	beige				
Couches indissociables :		toutes					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 17 / 19



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986917 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 19

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834531

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Sophie BRETON Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 154 Date de prélèvement : 18/01/25
Description de l'échantillon : Peinture - Placoplâtre - Bandes calicot
Localisation : Rdc Haut / Zone 2 - Hall Accueil - Plafond
Remarques : partie fibreuse non détectée en amiante au MOLP par Abdoulaye CAMARA

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	carton peint	souple/fibreux	beige	MET	3	2	Non détecté
Couche 2	plâtre	dur	beige				
Couches indissociables :		toutes					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 18 / 19



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986917 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 19

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834532

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Sophie BRETON	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	155	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	Joints de mastic de vitrage		
Localisation :	Rdc Haut / Zone 2 - Hall Accueil - Porte		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	joint	souple	noir	MET	1	2	Non détecté

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 19 / 19



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986920 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 19

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834538

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Valérie LEQUEUX Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 156 Date de prélèvement : 18/01/25
Description de l'échantillon : colles non bitumineuses de
moquette, colles et joints de
carrelage
Localisation : rdc haut / zone 2, hall accueil, sol
Remarques : couche fibreuse non détectée au molp par philomène sène

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	moquette	souple et fibreuse	noire	MET	3	2	Non détecté
Couche 2	matériau	en vrac	blanc/gris	MET	1	2	Non détecté
Couche(s) non analysée(s) :		carrelage					

Motif de couche(s) non analysée(s) : Matériau(x) non susceptible(s) de contenir de l'amiante.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 1 / 19



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986920 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 19

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834540

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Valérie LEQUEUX Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 157 Date de prélèvement : 18/01/25
Description de l'échantillon : peinture, toile de verre, plâtre
Localisation : rdc haut / zone 1, cabinets médicaux ELSM, murs
Remarques : couche fibreuse non détectée au molp par philomène sène

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2 Couche 3	peinture toile plâtre	cassante fibreuse pulvérulent	bleue blanche blanc	MET	3	2	Non détecté
Couches indissociables :		1&2&3					

Motif d'indissociabilité : Risque de contamination croisée entre les couches.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 2 / 19



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986920 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 19

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834541

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Valérie LEQUEUX Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 158 Date de prélèvement : 18/01/25
Description de l'échantillon : peinture, toile de verre, plâtre
Localisation : rdc haut / zone 1, cabinets médicaux ELSM, plafond

Remarques : couche fibreuse non détectée au molp par philomène sène

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2 Couche 3	peinture toile plâtre	cassante fibreuse en vrac	bleue blanche blanc	MET	3	2	Non détecté
Couches indissociables :		1&2&3					

Motif d'indissociabilité : Echantillon vrac ne permettant pas de dissocier les couches

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 3 / 19



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986920 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 19

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834544

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Valérie LEQUEUX Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 159 Date de prélèvement : 18/01/25
Description de l'échantillon : peinture, toile de verre, plâtre
Localisation : rdc haut / zone 4, plateau ELISM / bureaux, murs
Remarques : couche fibreuse non détectée au molp par philomène sène

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2 Couche 3	peinture toile plâtre	cassante fibreuse en vrac	bleue blanche blanc	MET	3	2	Non détecté
Couches indissociables :		1&2&3					

Motif d'indissociabilité : Echantillon vrac ne permettant pas de dissocier les couches
Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA
Prélèvements & Analyses.

Page 4 / 19



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986920 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 19

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834546

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Valérie LEQUEUX Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 160 Date de prélèvement : 18/01/25
Description de l'échantillon : peinture, toile de verre, plâtre
Localisation : rdc haut / zone 4, plateau ELISM / bureaux, plafond
Remarques : couche fibreuse non détectée au molp par philomène sène

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2 Couche 3	peinture toile plâtre	cassante fibreuse pulvérulent	bleue blanche blanc	MET	1	2	Non détecté
Couches indissociables :		1&2&3					

Motif d'indissociabilité : Risque de contamination croisée entre les couches.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 5 / 19



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986920 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 19

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834548

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	161	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	joints de mastic de vitrage		
Localisation :	rdc haut / zone 4, plateau ELISM / bureaux, fenêtre		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	joint	souple	noir	MET	1	2	Non détecté

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986920 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 19

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834549

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	162	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	peinture, bois		
Localisation :	rdc haut / zone 4, plateau ELSM / dgt, cloison		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	peinture	cassante	blanche	MET	1	2	Non détecté
Couche(s) non analysée(s) :		bois					

Motif de couche(s) non analysée(s) : Matériau(x) non susceptible(s) de contenir de l'amiante.
Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 7 / 19



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986920 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 19

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834550

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	163	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	peinture, plâtre		
Localisation :	rdc haut / zone 4, plateau ELSM / dgt, murs		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2	peinture plâtre	cassante cassant	blanche blanc	MET	1	2	Non détecté
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 8 / 19



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986920 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 19

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834551

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	164	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	peinture, enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés		
Localisation :	rdc haut / zone 4, plateau ELSM / dgt, plafond		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	peinture	cassante	blanche	MET	1	2	Non détecté
Couche 2	enduit	en vrac	gris				
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Echantillon vrac ne permettant pas de dissocier les couches

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 9 / 19



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986920 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 19

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834552

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	165	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	peinture, enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés		
Localisation :	rdc haut / zone 4, plateau ELSM / sas, murs		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	peinture	cassante	blanche	MET	1	2	Non détecté
Couche 2	enduit	en vrac	gris				
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Echantillon vrac ne permettant pas de dissocier les couches

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 10 / 19



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986920 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 19

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834554

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Valérie LEQUEUX Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 166 Date de prélèvement : 18/01/25
Description de l'échantillon : flocages
Localisation : rdc haut / zone 5, auvent, plafond
Remarques : couche fibreuse non détectée au molp par philomène sène

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	couche	fibreuse	blanche	MET	3	2	Non détecté
Couche 2	ciment	en vrac	gris				
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Risque de contamination croisée entre les couches.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 11 / 19



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986920 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 19

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834557

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	167	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	peinture, enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés)		
Localisation :	rdc haut / zone 5, auvent, mur C		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	peinture	cassante	grise	MET	1	2	Non détecté
Couche 2	enduit	dur	gris				
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 12 / 19



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986920 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 19

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834559

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	168	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	peinture, enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés)		
Localisation :	rdc haut / zone 5, auvent, mur C		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	peinture	cassante	grise	MET	1	2	Non détecté
Couche 2	enduit	dur	gris				
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 13 / 19



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986920 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 19

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834562

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	169	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés		
Localisation :	rdc haut / zone 5, auvent, mur B		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	enduit	en vrac	blanc	MET	1	2	Non détecté

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 14 / 19



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986920 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 19

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834567

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	170	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés) beige		
Localisation :	rdc haut / zone 5, auvent, mur D		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	peinture	cassante	blanche	MET	1	2	Non détecté
Couche 2	enduit	cassant	blanc				
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 15 / 19



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986920 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 19

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834584

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	171	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés) beige		
Localisation :	rdc haut / zone 5, auvent, mur D		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	peinture	cassante	blanche	MET	1	2	Non détecté
Couche 2	enduit	cassant	blanc				
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 16 / 19



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986920 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 19

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834585

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	172	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés lissés		
Localisation :	rdc haut / zone 5, auvent, mur A		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	peinture	cassante	blanche	MET	1	2	Non détecté
Couche 2	enduit	dur	gris				
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 17 / 19



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986920 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 19

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834587

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	173	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	peinture, plâtre		
Localisation :	extérieur, mur façade		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2	peinture plâtre	cassante cassant	blanche blanc	MET	1	2	Non détecté
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 18 / 19



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986920 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 19

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834589

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Valérie LEQUEUX Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 174 Date de prélèvement : 18/01/25
Description de l'échantillon : isolant laineextérieure, isolant
façade
Localisation :
Remarques : couche fibreuse non détectée au molp par philomène sène

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/01/25

Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	laine	fibreuse	jaune	MET	3	2	Non détecté
Couche 2	matériau	en vrac	gris				
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Risque de contamination croisée entre les couches.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 19 / 19



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986992 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 21

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834601

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Valérie LEQUEUX Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 175 Date de prélèvement : 18/01/25
Description de l'échantillon : peinture, plaque
Localisation : extérieur, panneau façade
Remarques : couche fibreuse non détectée au molp par philomène sène

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Marielle BRUCHET

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	plaque	dure et fibreuse	beige	MET	3	2	Non détecté
Couche 2	matériau	dur	blanc				
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Risque de contamination croisée entre les couches.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 1 / 21



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986992 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 21

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834606

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	176	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	impermeabilisants		
Localisation :	extérieur, soubassement		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Marielle BRUCHET

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE						
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues
Couche 1	béton	dur	gris	MET	1	2
						Non détecté

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 2 / 21



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986992 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 21

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834609

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	177	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés)		
Localisation :	extérieur, enduit beige		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Marielle BRUCHET

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	peinture	cassante	blanche	MET	1	2	Non détecté
Couche 2	enduit	dur	gris				
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 3 / 21



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986992 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 21

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834613

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	178	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés)		
Localisation :	extérieur, enduit beige		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Marielle BRUCHET

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	peinture	cassante	blanche	MET	1	2	Non détecté
Couche 2	enduit	dur	gris				
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 4 / 21



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986992 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 21

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834617

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	179	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés)		
Localisation :	extérieur, enduit bleu		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Marielle BRUCHET

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	peinture	cassante	bleue	MET	1	2	Non détecté
Couche 2	enduit	dur	gris				
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 5 / 21



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986992 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 21

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834619

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	180	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés)		
Localisation :	extérieur, enduit bleu		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Marielle BRUCHET

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	peinture	cassante	bleue	MET	1	2	Non détecté
Couche 2	enduit	dur	gris				
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 6 / 21



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986992 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 21

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834623

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Valérie LEQUEUX Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 181 Date de prélèvement : 18/01/25
Description de l'échantillon : isolant laine
Localisation : extérieur, isolant façade
Remarques : couche fibreuse non détectée au molp par philomène sène

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Marielle BRUCHET

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	laine	fibreuse	jaune	MET	3	2	Non détecté
Couche 2	matériau	en vrac	gris				
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 7 / 21



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986992 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 21

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834626

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	182	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	peinture, plâtre		
Localisation :	extérieur, mur façade		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Marielle BRUCHET

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2	peinture plâtre	cassante cassant	grise blanc	MET	1	2	Non détecté
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 8 / 21



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986992 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 21

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834629

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Valérie LEQUEUX Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 183 Date de prélèvement : 18/01/25
Description de l'échantillon : peinture, plaque
Localisation : extérieur, panneau façade

Remarques : couche fibreuse non détectée au molp par philomène sène

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Marielle BRUCHET

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	plaque	dure et fibreuse	beige	MET	3	2	Non détecté

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 9 / 21



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986992 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 21

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834631

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Valérie LEQUEUX Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 184 Date de prélèvement : 18/01/25
Description de l'échantillon : peinture, toile de verre,
placoplâtre
Localisation : rdc bas / zone 5, DRSM 1, mur D
Remarques : couche fibreuse non détectée au molp par philomène sène

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Marielle BRUCHET

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE											
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée				
Couche 1 Couche 2 Couche 3 Couche 4	peinture toile papier plâtre	cassante fibreuse fibreux pulvérulent	blanche blanche marron blanc	MET	3	2	Non détecté				
Couches indissociables :		toutes									

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 10 / 21



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986992 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 21

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834633

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Valérie LEQUEUX Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 185 Date de prélèvement : 18/01/25
Description de l'échantillon : peinture, toile de verre,
placoplâtre, bandes calicot
Localisation : rdc bas / zone 5, DRSM 1, mur D
Remarques : couche fibreuse non détectée au molp par philomène sène

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Marielle BRUCHET

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE											
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée				
Couche 1 Couche 2 Couche 3 Couche 4	peinture toile papier plâtre	cassante fibreuse fibreuse pulvérulent	blanche/beige blanche marron blanc	MET	3	2	Non détecté				
Couches indissociables :		toutes									

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 11 / 21



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986992 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 21

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834634

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Valérie LEQUEUX Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 186 Date de prélèvement : 18/01/25
Description de l'échantillon : panneaux et plaques 60X60
Localisation : rdc bas / zone 5, DRSM 1, faux-plafond
Remarques : couche fibreuse non détectée au molp par philomène sène

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Marielle BRUCHET

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	enduit	cassant	blanc	MET	3	2	Non détecté
Couche 2	plaque	fibreuse	beige				
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 12 / 21



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986992 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 21

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834636

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Valérie LEQUEUX Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 187 Date de prélèvement : 18/01/25
Description de l'échantillon : isolants intérieurs fibreux
Localisation : rdc bas / zone 5, DRSM 1, isolant cloisons
Remarques : couche fibreuse non détectée au molp par philomène sène

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Marielle BRUCHET

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	laine	fibreuse	jaune	MET	3	2	Non détecté
Couche 2	papier bitumé	souple	noir				
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 13 / 21



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986992 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 21

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834639

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	188	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	flocages		
Localisation :	rdc bas / zone 5, DRSM 1, plafond		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Marielle BRUCHET

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE						
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues
Couche 1	mousse	souple	jaune	MET	1	2
						Non détecté

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 14 / 21



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986992 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 21

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834640

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	189	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	peinture, toile de verre, placoplâtre		
Localisation :	rdc bas / zone 5, DRSM 2, mur C		
Remarques :	couche fibreuse non détectée au molp par philomène sène		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Marielle BRUCHET

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE											
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée				
Couche 1 Couche 2 Couche 3 Couche 4	peinture toile papier plâtre	cassante fibreuse fibreux cassant	blanche blanche marron blanc	MET	3	2	Non détecté				
Couches indissociables :		toutes									

Motif d'indissociabilité : Risque de contamination croisée entre les couches.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 15 / 21



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986992 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 21

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834642

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Valérie LEQUEUX Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 190 Date de prélèvement : 18/01/25
Description de l'échantillon : peinture, toile de verre,
placoplâtre, bandes calicot
Localisation : rdc bas / zone 5, DRSM 2, mur C
Remarques : couche fibreuse non détectée au molp par philomène sène

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Marielle BRUCHET

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE											
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée				
Couche 1 Couche 2 Couche 3 Couche 4	peinture toile papier plâtre	cassante fibreuse fibreux pulvérulent	blanche blanche marron blanc	MET	3	2	Non détecté				
Couches indissociables :		toutes									

Motif d'indissociabilité : Risque de contamination croisée entre les couches.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 16 / 21



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986992 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 21

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834647

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Valérie LEQUEUX Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 191 Date de prélèvement : 18/01/25
Description de l'échantillon : panneaux et plaques
Localisation : rdc bas / zone 5, DRSM 2, faux-plafond
Remarques : couche fibreuse non détectée au molp par philomène sène

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Marielle BRUCHET

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	enduit	cassant	blanc	MET	3	2	Non détecté
Couche 2	plaque	fibreuse	beige				
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 17 / 21



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET
9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986992 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 21

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834648

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	192	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	conduit		
Localisation :	rdc bas / zone 5, DRSM 2, conduit		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Marielle BRUCHET

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2 Couche 3	colle peinture matériau	souple cassante dur	jaune blanche gris	MET	1	2	Non détecté
Couches indissociables :		1&2&3					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 18 / 21



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986992 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 21

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834649

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	193	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	peinture, enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés		
Localisation :	rdc bas / zone 5, DRSM 3, mur F		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Marielle BRUCHET

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	peinture	cassante	blanche	MET	1	2	Non détecté
Couche 2	enduit	dur	gris				
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 19 / 21



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986992 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 21

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834650

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	194	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	flocages blanc		
Localisation :	rdc bas / zone 5, DRSM 3, plafond		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Marielle BRUCHET

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2	peinture mousse	cassante souple	blanche grise	MET	1	2	Non détecté
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 20 / 21



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986992 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 21

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834664

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	195	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	ragréages, peintures de sol		
Localisation :	rdc bas / zone 5, dégagement, sol		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Marielle BRUCHET

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2	peinture ragréage	cassante dur	blanc/bleu/rouge gris	MET	1	2	Non détecté
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 21 / 21



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986975 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 20

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834563

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Sophie BRETON	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	196	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	Peinture - Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés		
Localisation :	Rdc Bas / Zone 5 - Dégagement - Mur B		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Marielle BRUCHET

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	peinture	cassante	blanche	MET	1	2	Non détecté
Couche 2	enduit	cassant	blanc				
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Echantillon vrac ne permettant pas de dissocier les couches

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 1 / 20



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986975 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 20

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834564

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Sophie BRETON Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 197 Date de prélèvement : 18/01/25
Description de l'échantillon : Peinture - Enduits à base de
plâtre ou ciment projetés, lissés
ou talochés
Localisation : Rdc Bas / Zone 5 - Dégagement - Plafond

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Marielle BRUCHET

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2	peinture enduit	cassante en vrac	blanche gris	MET	1	2	Non détecté
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Echantillon vrac ne permettant pas de dissocier les couches

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 2 / 20



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986975 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 20

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834565

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Sophie BRETON	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	198	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	Ragréages - Colles et joints de carrelage 2x2		
Localisation :	Rdc Bas / Zone 5 - Local - Sol		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Marielle BRUCHET

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	colle joint	dure	grise	MET	1	2	Non détecté
Couche 2		dur	gris				
Couches indissociables :		1&2					
Couche(s) non analysée(s) :		carrelage					

Motif d'indissociabilité : Risque de contamination croisée entre les couches.

Motif de couche(s) non analysée(s) : Matériau(x) non susceptible(s) de contenir de l'amiante.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 3 / 20



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986975 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 20

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834566

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Sophie BRETON	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	199	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	Colle de plinthe		
Localisation :	Rdc Bas / Zone 5 - Local - Plinthe		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Marielle BRUCHET

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2	colle plâtre	dure cassant	grise blanc	MET	1	2	Non détecté
Couches indissociables :		1&2					
Couche(s) non analysée(s) :		plinthe					

Motif d'indissociabilité : Risque de contamination croisée entre les couches.

Motif de couche(s) non analysée(s) : Matériau(x) non susceptible(s) de contenir de l'amiante.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 4 / 20



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986975 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 20

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834568

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Sophie BRETON	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	200	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	Ragréages - Peintures de sol		
Localisation :	Rdc Bas / Zone 1 - Stockage informatique 1 - Sol		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Marielle BRUCHET

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE						
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues
Couche 1	ragréage	dur	gris	MET	1	2
						Non détecté

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 5 / 20



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986975 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 20

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834569

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Sophie BRETON	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	201	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	Enduit de rebouchage		
Localisation :	Rdc Bas / Zone 1 - Stockage CSE - Mur A		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Marielle BRUCHET

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	enduit	en vrac	blanc/gris	MET	1	2	Non détecté

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986975 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 20

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834570

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Sophie BRETON	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	202	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés		
Localisation :	Rdc Bas / Zone 1 - Stockage CSE - Mur C		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Marielle BRUCHET

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	enduit	en vrac	gris	MET	1	2	Non détecté

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 7 / 20



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986975 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 20

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834571

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Sophie BRETON	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	203	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	Peinture		
Localisation :	Rdc Bas / Zone 6 - Garage Vélo - Poutre		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Marielle BRUCHET

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	peinture	cassante	blanche	MET	1	2	Non détecté

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 8 / 20



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986975 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 20

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834572

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Sophie BRETON	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	204	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	Ragréages - Peintures de sol		
Localisation :	Rdc Bas / Zone 2 - Dgt Imprimerie - Sol		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Marielle BRUCHET

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2	peinture ragréage	cassante dur	rouge gris	MET	1	2	Non détecté
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 9 / 20



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986975 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 20

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834573

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Sophie BRETON	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	205	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	Panneaux (fibre-ciment...)		
Localisation :	Rdc Bas / Zone 2 - Dgt Imprimerie - Plaques fibres-ciment plafond		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Arrêté du 1er octobre 2019- Norme HSG 248 Appendix 2

Après une recherche détaillée et complète sous stéréomicroscope, les fibres représentatives sont montées entre lame et lamelle dans un liquide à indice de réfraction approprié en vue d'une identification par microscope optique à lumière polarisée (MOLP). Préparation par traitement mécanique selon notre procédure interne LAB/TEC/PR/002.

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 21/01/25

Par : DPA/Philomène SENE

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE						
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	plaque	dure et fibreuse	beige	MOLP	2	Chrysotile

La couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibres d'amiante optiquement observable. Pour être observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2µm.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 10 / 20



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986975 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 20

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834574

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Sophie BRETON	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	206	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	Colles et joints de carrelage - Ragréages		
Localisation :	Rdc Bas / Zone 2 - Chauffage - Sol		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Marielle BRUCHET

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2	colle joint	dure dur	grise gris	MET	1	2	Non détecté
Couches indissociables :		1&2					
Couche(s) non analysée(s) :		carrelage					

Motif d'indissociabilité : Risque de contamination croisée entre les couches.

Motif de couche(s) non analysée(s) : Matériau(x) non susceptible(s) de contenir de l'amiante.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 11 / 20



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986975 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 20

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834575

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Sophie BRETON	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	207	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	Colle de plinthe		
Localisation :	Rdc Bas / Zone 2 - Chaufferie - Plinthe		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Marielle BRUCHET

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2	colle peinture	duree cassante	grise/beige verte	MET	1	2	Non détecté
Couches indissociables :		1&2					
Couche(s) non analysée(s) :		plinthe					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Motif de couche(s) non analysée(s) : Matériau(x) non susceptible(s) de contenir de l'amiante.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA
Prélèvements & Analyses.

Page 12 / 20



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET
9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986975 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 20

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834576

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Sophie BRETON	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	208	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	einture - Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés		
Localisation :	Rdc Bas / Zone 2 - Chaufferie - Mur B		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Marielle BRUCHET

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	peinture	cassante	verte	MET	1	2	Non détecté
Couche 2	enduit	en vrac	gris				
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Echantillon vrac ne permettant pas de dissocier les couches

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 13 / 20



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986975 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 20

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834577

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Sophie BRETON	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	209	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	Enduit de rebouchage		
Localisation :	Rdc Bas / Zone 2 - Chaufferie - Enduit de rebouchage		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Marielle BRUCHET

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	enduit	cassant	blanc	MET	1	2	Non détecté

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 14 / 20



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986975 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 20

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834578

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Sophie BRETON	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	210	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	Peinture - Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés		
Localisation :	Rdc Bas / Zone 2 - Chaufferie - Plafond		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Marielle BRUCHET

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	peinture	cassante	verte	MET	1	2	Non détecté
Couche 2	enduit	en vrac	gris				
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Echantillon vrac ne permettant pas de dissocier les couches

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 15 / 20



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986975 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 20

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834579

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Sophie BRETON	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	211	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	Colles et joints de carrelage ou de faïence		
Localisation :	Rdc Bas / Zone 2 - Chauffage - Faïence		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboef - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Marielle BRUCHET

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	colle	dure	blanche	MET	1	2	Non détecté
Couche(s) non analysée(s) :		faïence					

Motif de couche(s) non analysée(s) : Matériau(x) non susceptible(s) de contenir de l'amiante.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 16 / 20



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986975 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 20

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834580

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Sophie BRETON	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	212	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	Colles et joints de carrelage ou de faïence		
Localisation :	Rdc Bas / Zone 2 - Chauffage - Faïence		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Marielle BRUCHET

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	colle	dure	blanche	MET	1	2	Non détecté
Couche(s) non analysée(s) :		faïence					

Motif de couche(s) non analysée(s) : Matériau(x) non susceptible(s) de contenir de l'amiante.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 17 / 20



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986975 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 20

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834581

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Sophie BRETON	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	213	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	Conduits en fibre-ciment		
Localisation :	Rdc Bas / Zone 2 - Chaufferie - Conduit fibres-ciment		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Arrêté du 1er octobre 2019- Norme HSG 248 Appendix 2

Après une recherche détaillée et complète sous stéréomicroscope, les fibres représentatives sont montées entre lame et lamelle dans un liquide à indice de réfraction approprié en vue d'une identification par microscope optique à lumière polarisée (MOLP). Préparation par traitement mécanique selon notre procédure interne LAB/TEC/PR/002.

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 21/01/25

Par : DPA/Philomène SENE

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE						
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	fibre ciment	dur et fibreux	gris	MOLP	2	Chrysotile

La couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibres d'amiante optiquement observable. Pour être observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2µm.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 18 / 20



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET

9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE

45000 Orléans

Ce document annule et remplace tout rapport antérieur émis sous la même référence. Nous vous demandons de nous retourner le rapport erroné, à défaut vous avez la responsabilité de la détruire. DEKRA Prélèvements & Analyses ne sera pas tenu responsable de l'utilisation d'un document périmé.

Nbre d'échantillon(s) : 20

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986975 Révision 1

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

Objet de la révision : Fiche incident : RCL/0547

ECHANTILLON N° 1834582

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Sophie BRETON	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	214	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	Dalles de sol - Colles bitumineuses noir		
Localisation :	Rdc Bas / Zone 2 - Stockage atelier 3 - Sol		

Remarques : colle noire analysée au molp par philomène sène- Résultat infirmé suite à la contre-analyse réalisée. Résultat final: Chrysotile.

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Véronique FRAGON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	dalle	dure	grise	MET	3	4	Non détecté
Couche 2	colle	souple	jaune	MET	5	4	Chrysotile
Couche 3	ragréage	dur	rose				
Couche 4	colle	souple	noire				
Couches indissociables :		2&3&4					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 27/01/25
Par DPA/Véronique FRAGON
Technicienne

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 19 / 20



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1986975 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 20

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834583

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Sophie BRETON	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	215	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	Colles bitumineuses noir - Ragréages		
Localisation :	Rdc Bas / Zone 2 - Stockage atelier 3 - Sol		
Remarques :	colle noire analysée au molp par philomène sène		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Arrêté du 1er octobre 2019- Norme HSG 248 Appendix 2

Après une recherche détaillée et complète sous stéréomicroscope, les fibres représentatives sont montées entre lame et lamelle dans un liquide à indice de réfraction approprié en vue d'une identification par microscope optique à lumière polarisée (MOLP). Préparation par traitement mécanique selon notre procédure interne LAB/TEC/PR/002.

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 21/01/25

Par : DPA/Philomène SENE

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE						
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	colle	souple	noire	MOLP	2	Chrysotile
Couche 2	ragréage	dur	gris			
Couches indissociables :		1&2				

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

La couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibres d'amiante optiquement observable. Pour être observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2µm.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 20 / 20



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1987060 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 16

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834651

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Sophie BRETON	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	216	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	Colles et joints de carrelage ou de faïence		
Localisation :	Rdc Bas / Zone 2 - Stockage Atelier 3 - Faïence		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Marielle BRUCHET

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	colle peinture	dure	beige	MET	1	2	Non détecté
Couche 2		cassante	beige				
Couches indissociables :		toutes					
Couche(s) non analysée(s) :		carrelage					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Motif de couche(s) non analysée(s) : Matériau(x) non susceptible(s) de contenir de l'amiante.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 1 / 16



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1987060 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 16

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834652

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Sophie BRETON	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	217	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	Joints de mastic de vitrage		
Localisation :	Rdc Bas / Zone 2 - Repos - Fenêtre		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Marielle BRUCHET

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	joint	souple	noir	MET	1	2	Non détecté

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1987060 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 16

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834653

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Sophie BRETON Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 218 Date de prélèvement : 18/01/25
Description de l'échantillon : Panneaux et plaques
Localisation : Rdc Bas / Zone 3 - Salle de réunion St Paul - Faux-plafonds
Remarques : partie fibreuse non détectée en amiante au MOLP par Abdoulaye CAMARA

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Marielle BRUCHET

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	laine	fibreuse	jaune	MET	3	2	Non détecté -
Couche 2	peinture	souple	blanche				
Couches indissociables :		toutes					

Motif d'indissociabilité : Quantité insuffisante d'une ou plusieurs couches fournies pour analyse séparée.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

- Commentaires : présence de fibres minérales dont les propriétés morphologiques, cristallographiques et chimiques ne sont pas compatibles avec celles des 6 amiantes réglementaires. remarque_8

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 3 / 16



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1987060 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 16

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834654

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Sophie BRETON Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 219 Date de prélèvement : 18/01/25
Description de l'échantillon : Peinture - Placoplâtre
Localisation : Rdc Bas / Zone 3 - Stockage Imprimerie 2 - Mur D
Remarques : partie fibreuse non détectée en amiante au MOLP par Abdoulaye CAMARA

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Marielle BRUCHET

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	carton peint	souple/fibreux	beige/blanc	MET	3	2	Non détecté -
Couche 2	plâtre	dur	beige				
Couches indissociables :		toutes					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

- Commentaires : présence de fibres minérales dont les propriétés morphologiques, cristallographiques et chimiques ne sont pas compatibles avec celles des 6 amiantes réglementaires. remarque_8

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 4 / 16



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1987060 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 16

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834655

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Sophie BRETON Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 220 Date de prélèvement : 18/01/25
Description de l'échantillon : Peinture - Placoplâtre - Bandes calicot
Localisation : Rdc Bas / Zone 3 - Stockage Imprimerie 2 - Mur D
Remarques : partie fibreuse non détectée en amiante au MOLP par Abdoulaye CAMARA

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Marielle BRUCHET

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2 Couche 3	carton plâtre peinture	souple/fibreux dur cassante	beige/gris beige grise	MET	3	2	Non détecté -
Couches indissociables :		toutes					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

- Commentaires : présence de fibres minérales dont les propriétés morphologiques, cristallographiques et chimiques ne sont pas compatibles avec celles des 6 amiantes réglementaires. remarque_8

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 5 / 16



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1987060 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 16

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834657

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Sophie BRETON	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	221	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	Dalles de sol		
Localisation :	Rdc Bas / Zone 4 - Dgt CSE - Sol		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Marielle BRUCHET

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	dalle	dure	grise	MET	1	2	Chrysotile

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 6 / 16



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET

9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE

45000 ORLÈANS

Ce document annule et remplace tout rapport antérieur émis sous la même référence. Nous vous demandons de nous retourner le rapport erroné, à défaut vous avez la responsabilité de la détruire. DEKRA Prélèvements & Analyses ne sera pas tenu responsable de l'utilisation d'un document périmé.

Nbre d'échantillon(s) : 16

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1987060 Révision 1

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

Objet de la révision : Fiche incident : RCL/0547

ECHANTILLON N° 1834658

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Sophie BRETON	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	222	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	Peinture - Plâtre		
Localisation :	Rdc Bas / Zone 4 - Local CSE - Poteau		

Remarques : Contre-analyse réalisée sur cet échantillon. Le résultat est confirmé Chrysotile

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Véronique FRAGON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	peinture	cassante	blanche/beige/grise	MET	3	4	Chrysotile

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 27/01/25
Par DPA/Véronique FRAGON
Technicienne

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 7 / 16



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1987060 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 16

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834659

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Sophie BRETON	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	223	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	Colle de plinthe		
Localisation :	Rdc Bas / Zone 4 - Local CSE - Plinthe		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Marielle BRUCHET

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2	colle peinture	dure cassante	grise blanche	MET	1	2	Non détecté
Couches indissociables :		toutes					
Couche(s) non analysée(s) :		carrelage					

Motif d'indissociabilité : Quantité insuffisante d'une ou plusieurs couches fournies pour analyse séparée.

Motif de couche(s) non analysée(s) : Matériau(x) non susceptible(s) de contenir de l'amiante.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 8 / 16



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1987060 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 16

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834660

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Sophie BRETON Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 224 Date de prélèvement : 18/01/25
Description de l'échantillon : Peinture - Toile de verre -
Enduits à base de plâtre ou
ciment projetés, lissés ou
talochés
Localisation : Rdc Bas / Zone 4 - Salle de formation recouvrance - Mur C
Remarques : partie fibreuse non détectée en amiante au MOLP par Abdoulaye CAMARA

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Marielle BRUCHET

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	toile peinte	souple/fibreuse	bleue	MET	3	2	Non détecté
Couche 2	enduit	dur	blanc				
Couches indissociables :		toutes					

Motif d'indissociabilité : Echantillon vrac ne permettant pas de dissocier les couches
Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 9 / 16



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1987060 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 16

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834661

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Sophie BRETON Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 225 Date de prélèvement : 18/01/25
Description de l'échantillon : Peinture - Toile de verre -
Enduits à base de plâtre ou
ciment projetés, lissés ou
talochés
Localisation : Rdc Bas / Zone 4 - Salle de formation recouvrance - Plafond menuiserie
Remarques : partie fibreuse non détectée en amiante au MOLP par Abdoulaye CAMARA

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Marielle BRUCHET

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	toile peinte	souple/fibreuse	bleue	MET	3	2	Non détecté
Couche 2	enduit	cassant	beige				
Couches indissociables :		toutes					

Motif d'indissociabilité : Echantillon vrac ne permettant pas de dissocier les couches
Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 10 / 16



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1987060 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 16

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834662

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Sophie BRETON	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	226	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	Peintures de sol - Ragréages		
Localisation :	Sous-sol / Zone 2 - Dgt 2 - Sol		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Marielle BRUCHET

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2	ragréage peinture	dur cassante	gris grise	MET	1	2	Non détecté
Couches indissociables :		toutes					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 11 / 16



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1987060 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 16

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834663

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Sophie BRETON	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	227	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	Peinture - Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés		
Localisation :	Sous-sol / Zone 2 - Dgt 2 - Mur E		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Marielle BRUCHET

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	peinture	cassante	beige	MET	1	2	Non détecté
Couche 2	enduit	dur	gris				
Couches indissociables :		toutes					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 12 / 16



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET
9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1987060 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 16

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834665

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Sophie BRETON Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 228 Date de prélèvement : 18/01/25
Description de l'échantillon : Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...) - Enveloppes (bandes tissées ou enduites ou non)
Localisation : Sous-sol / Zone 2 - Dgt 2 - Calorifuge enveloppe beige
Remarques : partie fibreuse non détectée en amiante au MOLP par Abdoulaye CAMARA

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Marielle BRUCHET

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2 Couche 3	toile peinte matériau laine	souple/fibreuse bitumineux fibreuse	beige noir jaune	MET	3	2	Non détecté -
Couches indissociables :		toutes					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

- Commentaires : présence de fibres minérales dont les propriétés morphologiques, cristallographiques et chimiques ne sont pas compatibles avec celles des 6 amiantes réglementaires. remarque_8

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 13 / 16



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1987060 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 16

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834666

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Sophie BRETON Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 229 Date de prélèvement : 18/01/25
Description de l'échantillon : Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...) - Enveloppes (bandes tissées ou enduites ou non)
Localisation : Sous-sol / Zone 2 - Dgt 2 - Calorifuge enveloppe gris
Remarques : partie fibreuse non détectée en amiante au MOLP par Abdoulaye CAMARA

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Marielle BRUCHET

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	laine	fibreuse	beige	MET	3	2	Non détecté -
Couche 2	matériau	souple	gris				
Couches indissociables :		toutes					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

- Commentaires : présence de fibres minérales dont les propriétés morphologiques, cristallographiques et chimiques ne sont pas compatibles avec celles des 6 amiantes réglementaires. remarque_8

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 14 / 16



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1987060 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 16

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834667

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Sophie BRETON Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 230 Date de prélèvement : 18/01/25
Description de l'échantillon : Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...) - Enveloppes (bandes tissées ou enduites ou non)
Localisation : Sous-sol / Zone 2 - Dgt 2 - Calorifuge enveloppe plâtreux
Remarques : partie fibreuse non détectée en amiante au MOLP par Abdoulaye CAMARA

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Marielle BRUCHET

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	toile platre	souple/fibreuse	beige/blanche	MET	3	2	Non détecté -
Couche 2	laine	fibreuse	jaune				
Couches indissociables :		toutes					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

- Commentaires : présence de fibres minérales dont les propriétés morphologiques, cristallographiques et chimiques ne sont pas compatibles avec celles des 6 amiantes réglementaires. remarque_8

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 15 / 16



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1987060 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 16

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834668

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Sophie BRETON	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	231	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	Peintures de sol rouge - Ragréages		
Localisation :	Sous-sol / Zone 2 - Escalier 2 - Sol		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Marielle BRUCHET

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	ragréage peinture	dur	gris	MET	1	2	Non détecté
Couche 2		cassante	rouge				
Couches indissociables :		toutes					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 16 / 16



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1987065 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 10

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834674

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	232	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	peinture, enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés		
Localisation :	sous-sol / zone 2, escalier 2, mur A		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Abdoulaye CAMARA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	peinture	cassante	blanche	MET	1	2	Non détecté
Couche 2	enduit	en vrac	gris				
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Echantillon vrac ne permettant pas de dissocier les couches

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 1 / 10



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1987065 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 10

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834675

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	233	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	peinture, enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés		
Localisation :	sous-sol / zone 2, escalier 2, plafond		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Abdoulaye CAMARA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2	peinture enduit	cassante en vrac	blanche gris	MET	1	2	Non détecté
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Echantillon vrac ne permettant pas de dissocier les couches

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 2 / 10



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1987065 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 10

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834676

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	234	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	peinture, enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés		
Localisation :	sous-sol / zone 2, local 007, mur A		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Abdoulaye CAMARA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	peinture	cassante	blanche	MET	1	2	Non détecté
Couche 2	enduit	dur	gris				
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 3 / 10



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1987065 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 10

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834678

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	235	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	peinture, enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés		
Localisation :	sous-sol / zone 2, local 007, plafond		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Abdoulaye CAMARA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	peinture	cassante	blanche	MET	1	2	Non détecté
Couche 2	enduit	dur	gris				
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 4 / 10



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1987065 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 10

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834680

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	236	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	colles et joints e carrelage, ragréages		
Localisation :	sous-sol / zone 2, archives histoire, sol		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Abdoulaye CAMARA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	colle joint	dure	grise	MET	1	2	Chrysotile
Couche 2		dur	gris				
Couches indissociables :		1&2					
Couche(s) non analysée(s) :		carrelage					

Motif d'indissociabilité : Risque de contamination croisée entre les couches.

Motif de couche(s) non analysée(s) : Matériau(x) non susceptible(s) de contenir de l'amiante.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 5 / 10



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1987065 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 10

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834682

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Valérie LEQUEUX Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 237 Date de prélèvement : 18/01/25
Description de l'échantillon : colle de plinthe
Localisation : sous-sol / zone 2, archives histoire, plinthe
Remarques : couche fibreuse non détectée au molp par philomène sène

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Abdoulaye CAMARA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2 Couche 3	colle papier matériau	dure fibreux pulvérulent	grise marron noir	MET	3	2	Chrysotile
Couches indissociables :		1&2&3					
Couche(s) non analysée(s) :		plinthe					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Motif de couche(s) non analysée(s) : Matériau(x) non susceptible(s) de contenir de l'amiante.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 6 / 10



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1987065 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 10

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834683

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Valérie LEQUEUX Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 238 Date de prélèvement : 18/01/25
Description de l'échantillon : peinture, placoplâtre
Localisation : sous-sol / zone 2, archives histoire, mur A
Remarques : couche fibreuse non détectée au molp par philomène sène

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Abdoulaye CAMARA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2 Couche 3	peinture papier plâtre	cassante fibreuse pulvérulent	beige marron blanc	MET	3	2	Non détecté
Couches indissociables :		1&2&3					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 7 / 10



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1987065 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 10

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834684

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Valérie LEQUEUX Le : 20/01/25
Référence de l'échantillon : 239 Date de prélèvement : 18/01/25
Description de l'échantillon : peinture, placoplâtre, bandes calicot
Localisation : sous-sol / zone 2, archives histoire, mur A
Remarques : couche fibreuse non détectée au molp par philomène sène

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Abdoulaye CAMARA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2 Couche 3	peinture papier plâtre	cassante fibreuse cassant	beige marron blanc	MET	3	2	Non détecté
Couches indissociables :		1&2&3					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 8 / 10



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1987065 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 10

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834685

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	240	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	peinture, enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés		
Localisation :	sous-sol / zone 2, archives histoire, mur E		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Abdoulaye CAMARA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	peinture	cassante	blanche	MET	1	2	Non détecté
Couche 2	enduit	en vrac	gris				
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Echantillon vrac ne permettant pas de dissocier les couches

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 9 / 10



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 1987065 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 10

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1834686

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/01/25
Référence de l'échantillon :	241	Date de prélèvement :	18/01/25
Description de l'échantillon :	peinture, plâtre		
Localisation :	sous-sol / zone 2, archives histoire, plafond		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 23/01/25

Par : DPA/Abdoulaye CAMARA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2	peinture plâtre	cassante cassant	beige blanc	MET	1	2	Non détecté
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 23/01/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 10 / 10



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 2029766 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 9

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1873233

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Sophie BRETON	Le :	28/03/25
Référence de l'échantillon :	242	Date de prélèvement :	27/03/25
Description de l'échantillon :	Dalles de sol - Colles non bitumineuses		
Localisation :	Rdc Bas / Zone 2 - Stockage PAB - Sol		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 02/04/25

Par : DPA/Véronique FRAGON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	dalle	dure	grise	MET	1	4	Non détecté
Couche 2	matériau	dur	jaune	MET	1	4	Non détecté
Couche 3	colle	souple	jaune	MET	1	2	Non détecté
Couche 4	ragréage	dur	gris				
Couche 5	peinture	cassante	beige				
Couches indissociables :		3&4&5					

Motif d'indissociabilité : Risque de contamination croisée entre les couches.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 02/04/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 1 / 9



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 2029766 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 9

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1873234

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Sophie BRETON	Le :	28/03/25
Référence de l'échantillon :	243	Date de prélèvement :	27/03/25
Description de l'échantillon :	Colles non bitumineuses - Ragréages		
Localisation :	Rdc Bas / Zone 2 - Stockage PAB - Sol		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 02/04/25

Par : DPA/Véronique FRAGON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	dalle	dure	grise	MET	1	4	Non détecté
Couche 2	colle	souple	jaune	MET	1	2	Non détecté
Couche 3	ragréage	dur	gris				
Couches indissociables :		2&3					

Motif d'indissociabilité : Risque de contamination croisée entre les couches.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 02/04/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 2 / 9



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 2029766 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 9

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1873235

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Sophie BRETON	Le :	28/03/25
Référence de l'échantillon :	244	Date de prélèvement :	27/03/25
Description de l'échantillon :	Colles non bitumineuses - Ragréages		
Localisation :	Rdc Bas / Zone 3 - Dgt R - Sol		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 02/04/25

Par : DPA/Véronique FRAGON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	ragréage	dur	gris/marron	MET	1	2	Non détecté
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Risque de contamination croisée entre les couches.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 02/04/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 3 / 9



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET
9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 2029766 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 9

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1873236

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Sophie BRETON	Le :	28/03/25
Référence de l'échantillon :	245	Date de prélèvement :	27/03/25
Description de l'échantillon :	Colles non bitumineuses - Ragréages		
Localisation :	Rdc Bas / Zone 3 - Salle de Réunion St Paul - Sol		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 02/04/25

Par : DPA/Véronique FRAGON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	colle	souple	jaune	MET	1	2	Non détecté
Couche 2	ragréage	dur	gris/marron				
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Risque de contamination croisée entre les couches.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 02/04/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 4 / 9



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 2029766 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 9

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1873238

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Sophie BRETON	Le :	28/03/25
Référence de l'échantillon :	246	Date de prélèvement :	27/03/25
Description de l'échantillon :	Dalles de sol - Colles non bitumineuses - Ragrèages		
Localisation :	1er étage / Zone 2 - Baie informatique - Sol		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 02/04/25

Par : DPA/Véronique FRAGON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	dalle	semi-dure	jaune	MET	1	2	Non détecté
Couche 2	colle	souple	jaune	MET	1	2	Non détecté
Couche 3	ragréage	dur	gris				
Couches indissociables :		2&3					

Motif d'indissociabilité : Risque de contamination croisée entre les couches.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 02/04/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 5 / 9



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 2029766 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 9

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1873239

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Sophie BRETON	Le :	28/03/25
Référence de l'échantillon :	247	Date de prélèvement :	27/03/25
Description de l'échantillon :	Dalles de sol - Colles non bitumineuses - Ragréages		
Localisation :	1er étage / Zone 1 - Dgt 1 - Sol		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 02/04/25

Par : DPA/Véronique FRAGON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	dalle	dure	grise	MET	1	4	Chrysotile
Couche 2	dalle	souple	beige	MET	1	4	Non détecté
Couche 3	colle	souple	jaune				
Couches indissociables :		2&3					

Motif d'indissociabilité : Risque de contamination croisée entre les couches.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 02/04/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 6 / 9



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 2029766 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 9

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1873240

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Sophie BRETON	Le :	28/03/25
Référence de l'échantillon :	248	Date de prélèvement :	27/03/25
Description de l'échantillon :	Dalles de sol - Colles non bitumineuses - Ragrèges		
Localisation :	1er étage / Zone 1 - UOP PRADO - Sol		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 02/04/25

Par : DPA/Véronique FRAGON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	dalle	souple	grise	MET	1	2	Non détecté
Couche 2	colle	souple	jaune	MET	1	2	Non détecté
Couche 3	ragréage	dur	gris/beige				
Couche 4	peinture	cassante	beige				
Couches indissociables :		2&3&4					

Motif d'indissociabilité : Risque de contamination croisée entre les couches.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 02/04/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 7 / 9



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 2029766 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 9

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1873241

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : KORAY DOGAN Transporté par : Chronopost
Réceptionné par : Sophie BRETON Le : 28/03/25
Référence de l'échantillon : 249 Date de prélèvement : 27/03/25
Description de l'échantillon : Dalles de sol - Colles bitumineuses
Localisation : 1er étage / Zone 2 - Escalier 1 - Sol (2ème couche)
Remarques : colle noire détectée en amiante au MOLP par Abdoulaye CAMARA

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Arrêté du 1er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Arrêté du 1er octobre 2019– Norme HSG 248 Appendix 2

Après une recherche détaillée et complète sous stéréomicroscope, les fibres représentatives sont montées entre lame et lamelle dans un liquide à indice de réfraction approprié en vue d'une identification par microscope optique à lumière polarisée (MOLP). Préparation par traitement mécanique selon notre procédure interne LAB/TEC/PR/002.

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 01/04/25

Par : DPA/Véronique FRAGON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	dalle	dure	grise	MET	1	2	Chrysotile
Couche 2	colle	bitumineuse	noire	MOLP	2	-	Chrysotile
Couche 3	colle	souple	jaune				
Couches indissociables :		2&3					

Motif d'indissociabilité : Risque de contamination croisée entre les couches.

La couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibres d'amiante optiquement observable. Pour être observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2µm.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 02/04/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 8 / 9



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6032229-2401

CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
LOIRET9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX



Rapport d'essai N° 2029766 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 9

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1873242

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	KORAY DOGAN	Transporté par :	Chronopost
Réceptionné par :	Sophie BRETON	Le :	28/03/25
Référence de l'échantillon :	250	Date de prélèvement :	27/03/25
Description de l'échantillon :	Colles non bitumineuses - Ragréages		
Localisation :	1er étage / Zone 2 - Pôle France et SIE 2 - Sol		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 02/04/25

Par : DPA/Véronique FRAGON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	colle	souple	jaune	MET	1	2	Non détecté
Couche 2	ragréage	dur	gris/marron/beige				
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Risque de contamination croisée entre les couches.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 02/04/25
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 9 / 9

ANNEXE 4 Recommandations générales de sécurité

Les recommandations générales de sécurité (Arrêté du 21 décembre 2012)

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29- 5 du code de la santé publique. La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrément important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997. En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés. De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations. Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil. Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante. L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente. Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation. Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires,

dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination. Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement. Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses. Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie. A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées. Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

ANNEXE 5 Certificat de qualification

CERTIFICAT

DE COMPETENCES

Diagnosticqueur immobilier certifié

DEKRA Certification certifie que Monsieur

Koray DOGAN

est titulaire du certificat de compétences N°DTI3798 pour :

Constat de risque d'exposition au plomb du 31/05/2021 au 30/05/2028

Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 25 mars 2019

Diagnostic amiante sans mention du 31/05/2021 au 30/05/2028

Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 25 mars 2019

Diagnostic amiante avec mention du 31/05/2021 au 30/05/2028

Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 25 mars 2019

Diagnostic de performance énergétique du 18/10/2021 au 17/10/2028

Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

Diagnostic de performance énergétique tous types de bâtiments du 18/10/2021 au 17/10/2028

Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

Etat de l'installation intérieure de gaz du 02/03/2022 au 01/03/2029

Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

Etat de l'installation intérieure d'électricité du 06/03/2023 au 05/03/2030

Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

Ces compétences répondent aux exigences de compétences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L271-4 et suivants, R271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation de certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

Yvan MAINGUY
Directeur Général Le Plessis-Robinson, le 02/07/2024



Accréditation n° 4-0081
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Le non-respect des clauses contractuelles peut rendre ce certificat invalide

DEKRA Certification SAS – www.dekra-certification.fr
Immeuble La Boursidière - Porte I - Rue de la Boursidière - 92350 Le Plessis-Robinson – France

ANNEXE 6 Attestations d'assurance et sur l'honneur



Notre référence à rappeler
dans toute correspondance :

N° de sociétaire : H98143W
N° de contrat : 7352000/2 148140
N° de SIREN : 433 250 834

DEKRA INDUSTRIAL SAS
PA LIMOGES Sud orange
19 rue Stuart Mill
CS 70308
87008 – LIMOGES CEDEX

Pour tout renseignement, contacter :

SMABTP Grands Comptes Entreprises
8, rue Louis Armand - CS 71201
75738 Paris Cedex 15
Tél : 01.40.59.70.00

ATTESTATION D'ASSURANCE**Contrat d'assurance GLOBAL INGENIERIE**

Période de validité : du 01/01/2025 au 31/12/2025

SMA SA ci-après désigné l'assureur atteste que l'assuré désigné ci-dessus est titulaire d'un contrat d'assurance professionnelle GLOBAL INGENIERIE, numéro **H98143W 7352000/2 148140**.

1 – PERIMETRE DES MISSIONS PROFESSIONNELLES GARANTIES**Missions bénéficiant des garanties d'assurance de responsabilité civile**

Les missions suivantes sont garanties par le présent contrat :

- Contrôleur technique.

Agréé par décision du 26 juillet 1982 au titre des dispositions du décret 78.1146 pour l'intégralité du domaine objet de l'obligation d'assurance instituée par la Loi n° 78.12 du 4 janvier 1978 et à tous les textes suivants qui sont venus le préciser ou le modifier. Conformément à la norme NF P03-100 du 20 septembre 1995 et aux dispositions législatives et réglementaires qui figurent aux articles L 111-23 à L 11-26 et R 111-29 à R 111-42 du Code de la Construction et de l'Habitation.

- Activités de maîtrise d'œuvre et bureau d'étude technique pour la réalisation d'ouvrages et d'installations d'assainissements destinés à desservir des bâtiments dans le domaine de l'industrie et des collectivités.
- Activités de maîtrise d'œuvre en installations thermiques et climatiques.

SMABTP, Société mutuelle d'assurance du
bâtiment et des travaux publics
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables
RCS PARIS 775 684 764

Entreprises régies par le Code des assurances. Sièges : 8 rue Louis Armand • CS 71201 • 75738 PARIS Cedex 15 • Tél : + 33 (0)1 40 59 70 00 • smabtp.fr

SMAvie BTP, Société mutuelle d'assurance
sur la vie du bâtiment et des travaux publics
Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes
RCS PARIS 775 684 772

SMA SA, Société anonyme à
directoire et conseil de surveillance
au capital de 19 804 800 euros
RCS PARIS 332 789 296





- Activités de coordinateur et maîtrise d'œuvre SSI.
- Contrôle dans tous les domaines de la construction, de la prévention, de la sécurité, de la fiabilité, de la coordination, de l'assistance, de la maintenance, comportant toutes opérations, missions et prestations de conseils, audits, études, expertises, analyses, diagnostics, enquêtes, constats, contrôles, vérifications, formation, information, y compris les diagnostics et contrôles de présence de plomb, radon et insectes, et ce sur tous biens meubles et immeubles, y compris les ouvrages de génie civil, les équipements, les installations, les remontées mécaniques, les systèmes de sécurité incendie, les navires notamment pour la délivrance de certificats sanitaires, et y compris leurs implications sur l'environnement.
- Conseils et accompagnement amiante et plomb, Stratégie de Prélèvements, Prélèvements et Analyses de tout type de matériaux, air, sols, boues, Rapports d'analyses Surveillance de l'air sur le lieu du travail, logiciels de suivi des analyses et des données de chantier.
- Formation, information, animation, assistance à destination du personnel des entreprises dans les domaines suivants : système sécurité incendie, hygiène et sécurité dans le travail, plans de prévention, audit de conformité du patrimoine bâti, coordination sécurité-santé, mines et carrières.
- Coordinateur « sécurité protection de la santé », coordination SSI, examinateur « qualitel », chargé de sécurité pyrotechnique, mesures de perméabilité à l'air de l'enveloppe des bâtiments et des réseaux aérauliques.
- Assistance, conseils, audits, études, dans les domaines suivants : sûreté de fonctionnement d'équipements et installations, ingénierie qualité, optimisation de la performance en production et maintenance.
- Études, formations, informations et assistances techniques, administratives et financières aux maîtres d'ouvrages dans les domaines liés à l'environnement (eau, air, sol, déchets).
- Missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage, de maîtrise d'ouvrage déléguée, et missions Amose selon les articles 5 et 6 de l'Ordonnance 2018-937 du 30 octobre 2018.
- Développement et vente, avec installation, formation et maintenance, de logiciels et progiciels pour la gestion technique et administrative des parcs immobiliers et mobiliers des secteurs publics et privés.
- Soutien au développement de l'activité de contrôle des appareils de radiographie des cabinets dentaires.

SMABTP, Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables
RCS PARIS 775 684 764

Entreprises régies par le Code des assurances. Sièges : 8 rue Louis Armand • CS 71201 • 75738 PARIS Cedex 15 • Tél. : + 33 (0)1 40 59 70 00 • smabtp.fr

SMAvie BTP, Société mutuelle d'assurance sur la vie du bâtiment et des travaux publics
Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes
RCS PARIS 775 684 772

SMA SA, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 19 804 800 euros
RCS PARIS 332 789 296





2- GARANTIE D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION

La garantie objet du présent paragraphe s'applique :

- aux conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré à l'occasion de l'exploitation de sa société pour l'exercice de son activité ;
- aux réclamations formulées pendant la période de validité de la présente attestation.
- aux dommages survenant dans le Monde entier hors USA et CANADA.

Nature de la garantie	Montants de garantie
Tous Dommages confondus : 15 000 000 € par sinistre dont	
Dommages corporels	15 000 000€ par sinistre
Dommages matériels et immatériels	15 000 000€ par sinistre
- dont dommages immatériels non consécutifs	6 000 000€ par sinistre

SMABTP, Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables
RCS PARIS 775 684 764

Entreprises régies par le Code des assurances. Sièges : 8 rue Louis Armand • CS 71201 • 75738 PARIS Cedex 15 • Tél. : + 33 (0)1 40 59 70 00 • smabtp.fr

SMAvie BTP, Société mutuelle d'assurance sur la vie du bâtiment et des travaux publics
Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes
RCS PARIS 775 684 772

SMA SA, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 19 804 800 euros
RCS PARIS 332 789 296





3 - GARANTIE D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Cette garantie a vocation à couvrir les dommages causés aux tiers relevant de la responsabilité civile professionnelle de l'assuré en dehors des dispositions relevant des articles 1792 et suivants du code civil relatifs à la garantie décennale.

La garantie objet du présent paragraphe s'applique :

- aux missions professionnelles listées aux paragraphes 1 ci-avant ;
- aux réclamations formulées pendant la période de validité de la présente attestation.
- aux dommages survenant dans le Monde entier hors USA et CANADA.

Nature de la garantie	Montant de garantie
Tous Dommages confondus : 15 000 000 € par sinistre et par an dont	
Dommages corporels	15 000 000 € par sinistre et par an
Dommages matériels et immatériels	15 000 000 € par sinistre et par an
- dont dommages immatériels non consécutifs	6 000 000 € par sinistre et par an
- dont dommages aux biens confiés	5 000 000 € par sinistre et par an
Limite pour tous dommages confondus d'atteinte à l'environnement y compris ceux dus ou liés à l'amiante	1 000 000 € par sinistre et par an
Responsabilité environnementale (pour les dommages survenus pendant la période de validité de la présente attestation et constatés pendant cette même période)	150 000 € par sinistre et par an

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat précité auquel elle se réfère.

Il est précisé que le contrat susvisé n'a fait l'objet à la date de l'émission de l'attestation d'aucune suspension de garantie pour non-paiement de prime ou procédure de recouvrement.

Fait à Paris,
Le 02/12/2024.

Le Président du Directoire

SMABTP, Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables
RCS PARIS 775 684 764

SMAvie BTP, Société mutuelle d'assurance sur la vie du bâtiment et des travaux publics
Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes
RCS PARIS 775 684 772

SMA SA, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 19 804 800 euros
RCS PARIS 332 789 296

Entreprises régies par le Code des assurances. Sièges : 8 rue Louis Armand • CS 71201 • 75738 PARIS Cedex 15 • Tél. : + 33 (0)1 40 59 70 00 • smabtp.fr





Notre référence à rappeler
dans toute correspondance :

N° de sociétaire : H98143W
N° de contrat : 7352000/2 148140
N° de SIREN : 433 250 834

DEKRA INDUSTRIAL SAS

PA LIMOGES Sud orange
19 rue Stuart Mill
CS 70308
87008 – LIMOGES CEDEX

Pour tout renseignement, contacter :

SMABTP Grands Comptes Entreprises
8, rue Louis Armand - CS 71201
75738 Paris Cedex 15
Tél : 01.40.59.70.00

ATTESTATION D'ASSURANCE

Contrat d'assurance GLOBAL INGENIERIE

Période de validité : du 01/01/2025 au 31/12/2025

SMA SA ci-après désigné l'assureur atteste que l'assuré désigné ci-dessus est titulaire d'un contrat d'assurance professionnelle GLOBAL INGENIERIE, numéro **H98143W 7352000/2 148140**.

1 – PERIMETRE DES MISSIONS PROFESSIONNELLES GARANTIES

Missions bénéficiant des garanties d'assurance de responsabilité civile

Les missions suivantes sont garanties par le présent contrat :

- Diagnostic de présence d'amiante dans les bâtiments.
- Assistance technique amiante.
- Mesures d'empoussièrement amiante.
- Coordination SPS lors de chantiers de désamiantage.
- Conseil et accompagnement amiante.
- Prélèvements et analyses de tout type de matériaux, air, sol, boues, rapports d'analyse, surveillance de l'air sur le lieu de travail, logiciels de suivi des analyses et des données de chantier.

SMABTP, Société mutuelle d'assurance du
bâtiment et des travaux publics
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables
RCS PARIS 775 684 764

SMaVie BTP, Société mutuelle d'assurance
sur la vie du bâtiment et des travaux publics
Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes
RCS PARIS 775 684 772

SMA SA, Société anonyme à
directoire et conseil de surveillance
au capital de 19 804 800 euros
RCS PARIS 332 789 296

Entreprises régies par le Code des assurances. Sièges : 8 rue Louis Armand • CS 71201 • 75738 PARIS Cedex 15 • Tél. : + 33 (0)1 40 59 70 00 • smabtp.fr





2- GARANTIE D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION

La garantie objet du présent paragraphe s'applique :

- aux conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré à l'occasion de l'exploitation de sa société pour l'exercice de son activité ;
- aux réclamations formulées pendant la période de validité de la présente attestation.
- aux dommages survenant dans le Monde entier hors USA et CANADA.

Nature de la garantie	Montants de garantie
Tous Dommages confondus : 15 000 000 € par sinistre dont	
Dommages corporels	15 000 000 € par sinistre
Dommages matériels et immatériels	15 000 000 € par sinistre
- dont dommages immatériels non consécutifs	6 000 000 € par sinistre

3 - GARANTIE D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Cette garantie a vocation à couvrir les dommages causés aux tiers relevant de la responsabilité civile professionnelle de l'assuré en dehors des dispositions relevant des articles 1792 et suivants du code civil relatifs à la garantie décennale.

La garantie objet du présent paragraphe s'applique :

- aux missions professionnelles listées aux paragraphes 1 ci-avant ;
- aux réclamations formulées pendant la période de validité de la présente attestation.
- aux dommages survenant dans le Monde entier hors USA et CANADA.

SMABTP, Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables
RCS PARIS 775 684 764

SMAvie BTP, Société mutuelle d'assurance sur la vie du bâtiment et des travaux publics
Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes
RCS PARIS 775 684 772

SMA SA, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
au capital de 19 804 800 euros
RCS PARIS 332 789 296

Entreprises régies par le Code des assurances. Sièges : 8 rue Louis Armand • CS 71201 • 75738 PARIS Cedex 15 • Tél. : + 33 (0)1 40 59 70 00 • smabtp.fr





Nature de la garantie	Montant de garantie
Tous Dommages confondus : 15 000 000 € par sinistre et par an dont	
Dommages corporels	15 000 000 € par sinistre et par an
Dommages matériels et immatériels	15 000 000 € par sinistre et par an
- dont dommages immatériels non consécutifs	6 000 000 € par sinistre et par an
- dont dommages aux biens confiés	5 000 000 € par sinistre et par an
Garantie amiante (Garantie des seuls dommages immatériels non consécutifs à un sinistre directement ou indirectement dû ou lié à l'amiante ou à un autre matériau contenant de l'amiante)	4 000 000 € par sinistre et par an
Limite pour tous dommages confondus d'atteinte à l'environnement y compris ceux dus ou liés à l'amiante	1 000 000 € par sinistre et par an
Responsabilité environnementale (pour les dommages survenus pendant la période de validité de la présente attestation et constatés pendant cette même période)	150 000 € par sinistre et par an

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat précité auquel elle se réfère.

Fait à Paris,
Le 02/12/2024.

Le Président du Directoire



SMABTP, Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables
RCS PARIS 775 684 764

SMAvie BTP, Société mutuelle d'assurance sur la vie du bâtiment et des travaux publics
Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes
RCS PARIS 775 684 772

SMA SA, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
au capital de 19 804 800 euros
RCS PARIS 332 789 296

Entreprises régies par le Code des assurances. Sièges : 8 rue Louis Armand • CS 71201 • 75738 PARIS Cedex 15 • Tél. : + 33 (0)1 40 59 70 00 • smabtp.fr





ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné M. Nicolas BOUVIER agissant en qualité de représentant légal de la société **DEKRA France** inscrite sous le numéro SIREN 411 768 831 RCS. Nanterre **laquelle est Présidente de la Société DEKRA Industrial**, Société par actions simplifiée au capital social de 25 060 000 € ayant son siège social à LIMOGES (87000) - Parc d'activité de Limoges Sud Orange, 19 Rue Stuart Mill immatriculée sous le numéro SIREN 433 250 834 RCS Limoges, déclare sur l'honneur que :

la société **DEKRA Industrial** susvisée pour l'établissement des rapports et constats définis aux 1° à 4°, 6° et 7° de l'article L 271-4 ainsi qu'à l'article L 126-26 du code de la construction et de l'habitation, est en situation régulière au regard de l'article L 271-6 du même code et qu'elle:

- dispose des moyens en matériel et en personne appropriés,
- emploie des salariés dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, conformément à l'article R271-1 du code de la construction et de l'habitation,
- est souscripteur d'une assurance permettant de couvrir des conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions, selon les modalités de l'article R271-2 du code de la construction et de l'habitation,
- n'a aucun lien de nature à compromettre l'indépendance et l'impartialité de l'auteur (ou des auteurs) des rapports qui seront rédigés que ce soit avec le propriétaire, son mandataire, ou toute autre entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements.

Etabli au PLESSIS ROBINSON, le 06 janvier 2025

Pour servir et valoir ce que de droit

Pour DEKRA Industrial
Nicolas BOUVIER représentant DEKRA France
La Présidente

Nicolas Bouvier

Planche de repérage usuel		1/38
5ème étage		
Référence	AMITRAV-E6032229-2401-V1	Version 2
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

Prélèvements		
P001	Salle du conseil Sol (moquette)	Colles non bitumineuses, Moquette, Ragréages
P002	Salle du conseil Sol (Dalle de sol)	Colles bitumineuses, Dalles de sol
P003	Salle du conseil Sol (Dalle de sol)	Colles bitumineuses, Dalles de sol
P004	Salle du conseil Sol (Dalle de sol)	Colles bitumineuses, Dalles de sol, Ragréages
P005	Salle du conseil Cloison D	Papier peint, Peinture
P006	Salle du conseil Cloison C	Papier peint, Peinture
P007	Salle du conseil Coffrage bois	Bois, Papier peint
P008	Salle du conseil Coffrage bois	Bois, Papier peint
P009	Salle du conseil Isolant porte	Isolant
P010	Salle du conseil Fenêtre	Joint de mastic de vitrage
P011	Salle du conseil Faux-plafonds	Panneaux et plaques
P012	Salle du conseil Porte	Joint de mastic de vitrage
P013	Local 1 Sol	Colles bitumineuses, Dalles de sol
P014	Local 1 Sol	Colles bitumineuses, Dalles de sol
P015	Local 1 Cloison C	Bandes calicot, Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non, Papier peint, Peinture, Placoplâtre
P016	Local 1 Cloison C	Bandes calicot, Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non, Papier peint, Peinture, Placoplâtre
P017	Local 1 Faux-plafonds	Panneaux et plaques
P018	Local 1 Plénum isolant	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
P019	Local 1 Plénum poutre	Enduit de rebouchage
P020	Local 2 Cloison D	Bandes calicot, Papier peint, Peinture, Placoplâtre
P021	Local 2 Cloison D	Bandes calicot, Papier peint, Peinture, Placoplâtre
P022	Local 2 Plafond menuiserie	Peinture, Plâtre
P023	Salle La Source Cloison C	Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre, Toile de verre
P024	Salle La Source Cloison C	Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre, Toile de verre
P025	Salle La Source Mur A	Peinture, Plâtre, Toile de verre
P026	Salle La Source Murs Plénum	Panneaux et plaques
P027	Salle La Source Faux-plafonds	Panneaux et plaques
P028	Salle La Source Plafond bois	Bois, Peinture
P029	Dégagement Mur B	Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre, Toile de verre
P030	Dégagement Mur B	Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre, Toile de verre
P031	Dégagement Mur F	Bandes calicot, Peinture, Plâtre, Toile de verre
P032	Chaudière Sol	Colles non bitumineuses, Ragréages
P033	Chaudière Mur C	Peinture, Plâtre
P034	Chaudière Mur A	Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre
P035	Chaudière Mur A	Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre
P036	Chaudière Plafond	Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre
P037	Chaudière Plafond	Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre
P038	Escalier 1 Palier intermédiaire et marches	Colles non bitumineuses
P039	Escalier 1 Poutre	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture

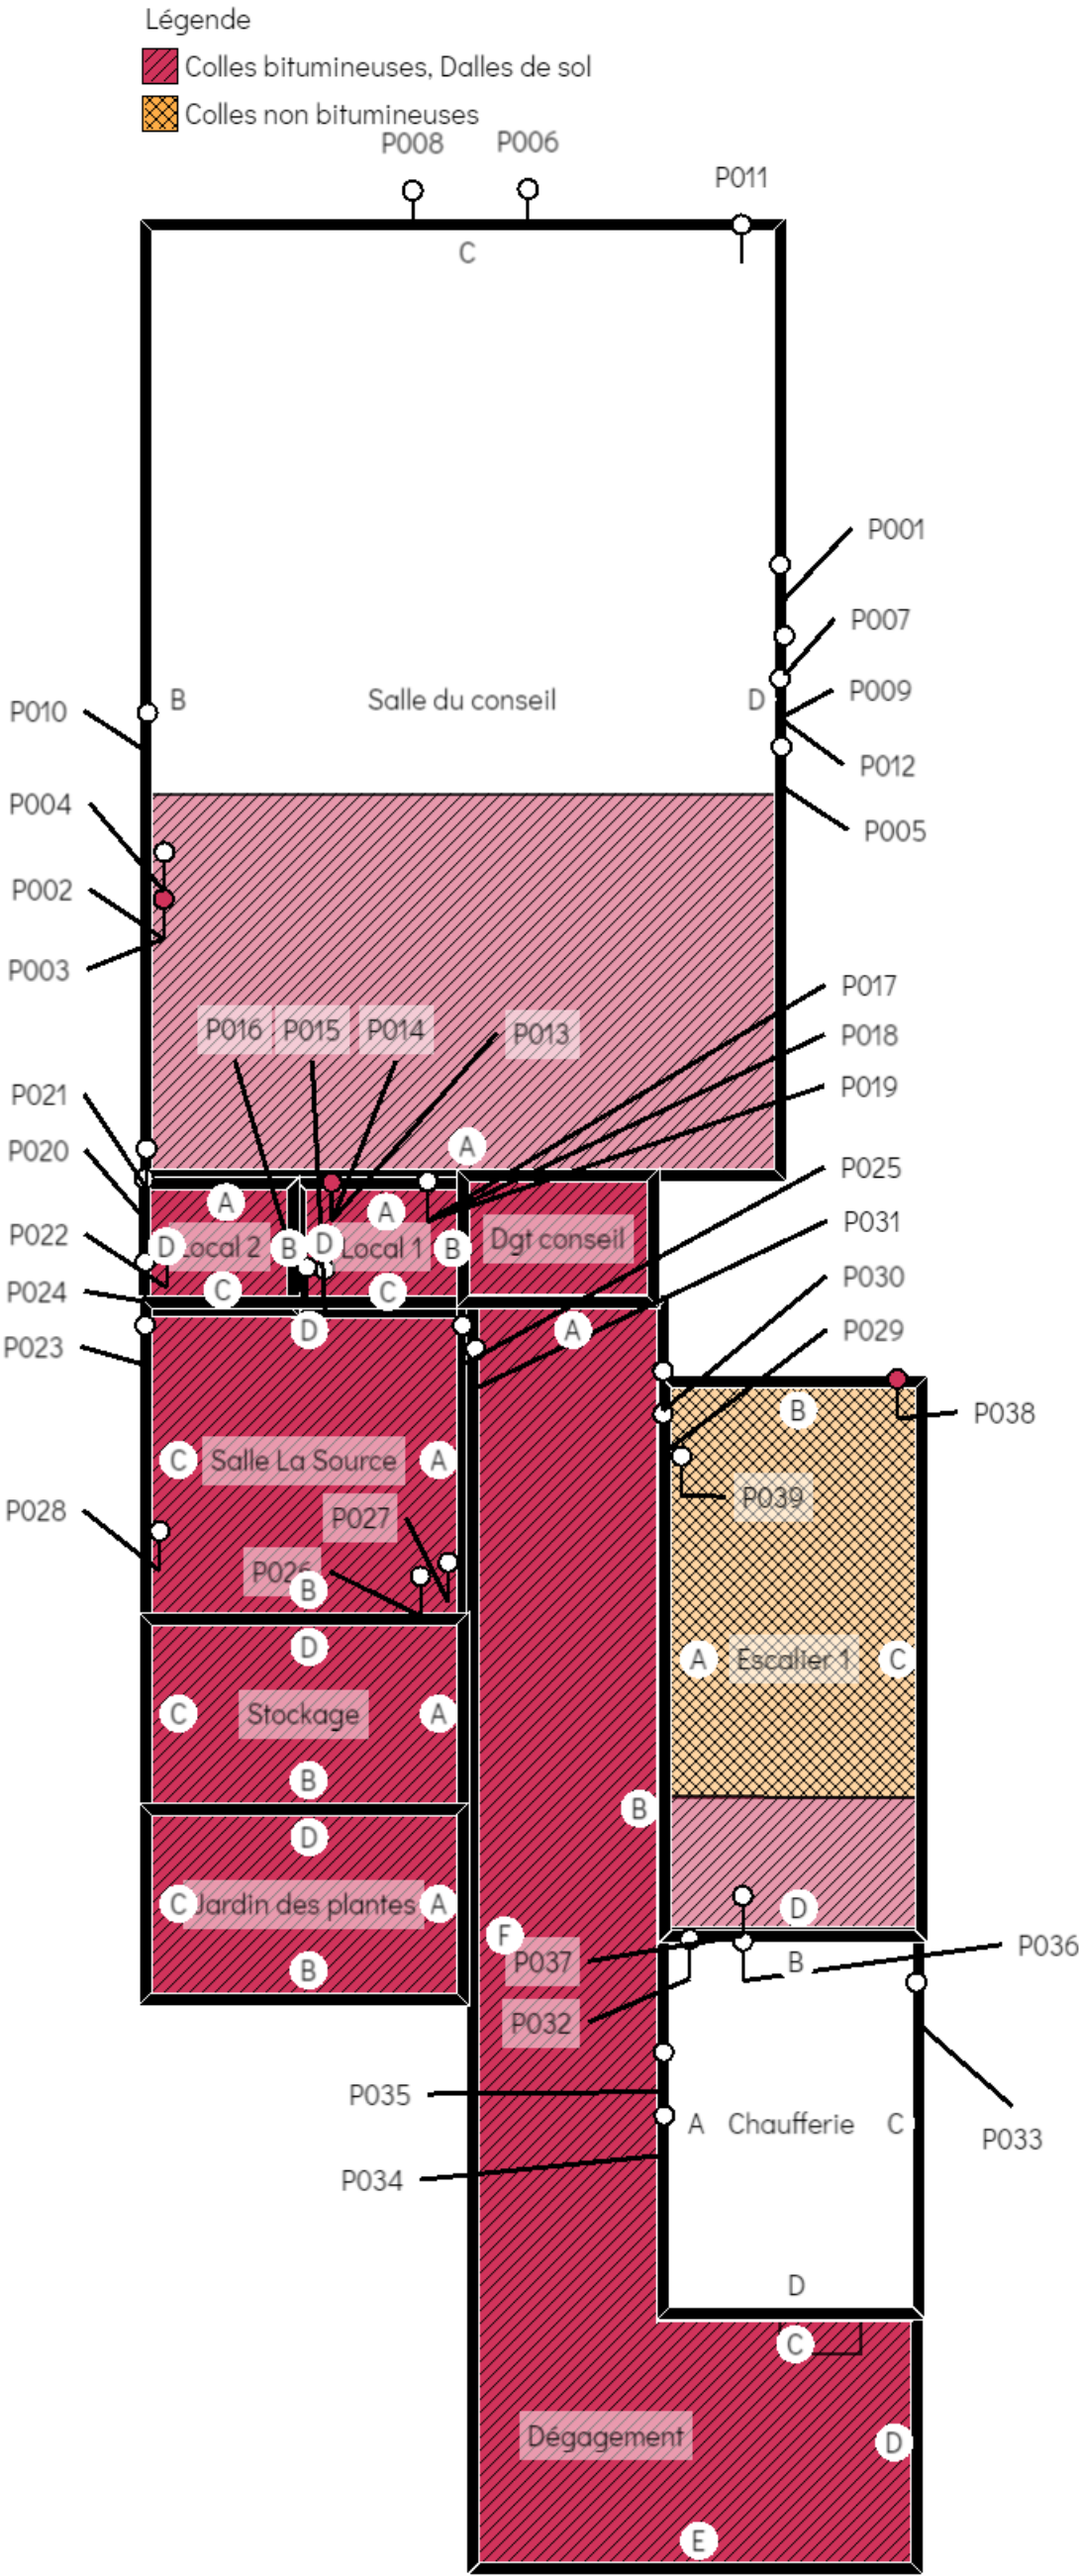


Planche de repérage usuel		2/38
Référence	AMITRAV-E6032229-2401-V1	Version 2
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

Prélèvements
P075 Fondée de pouvoir Mur C Peinture, Plâtre, Toile de verre
P076 Fondée de pouvoir Mur A Peinture, Plâtre, Toile de verre
P077 Fondée de pouvoir Mur B Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre, Toile de verre
P078 Fondée de pouvoir Mur B Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre, Toile de verre
P079 Fondée de pouvoir Faux-plafonds Panneaux et plaques
P080 Fondée de pouvoir Plafond menuiserie Peinture, Plâtre
P081 Dgt 3 Mur D Peinture, Plâtre
P082 Dgt 3 Poteau Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés, Peinture
P083 Vide Plinthe Colles et joints de carrelage ou de faïence
P084 Vide Plinthe Colles et joints de carrelage ou de faïence
P085 Vide Mur B Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture
P086 Vide Plafond Peinture, Plâtre
P087 Escalier 2 Sol Colles non bitumineuses, Ragréages
P088 Escalier 2 Sol Colles non bitumineuses, Ragréages
P089 Escalier 2 Mur C Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture
P090 Escalier 2 Plafond Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture

Légende

 Colles bitumineuses, Dalles de sol

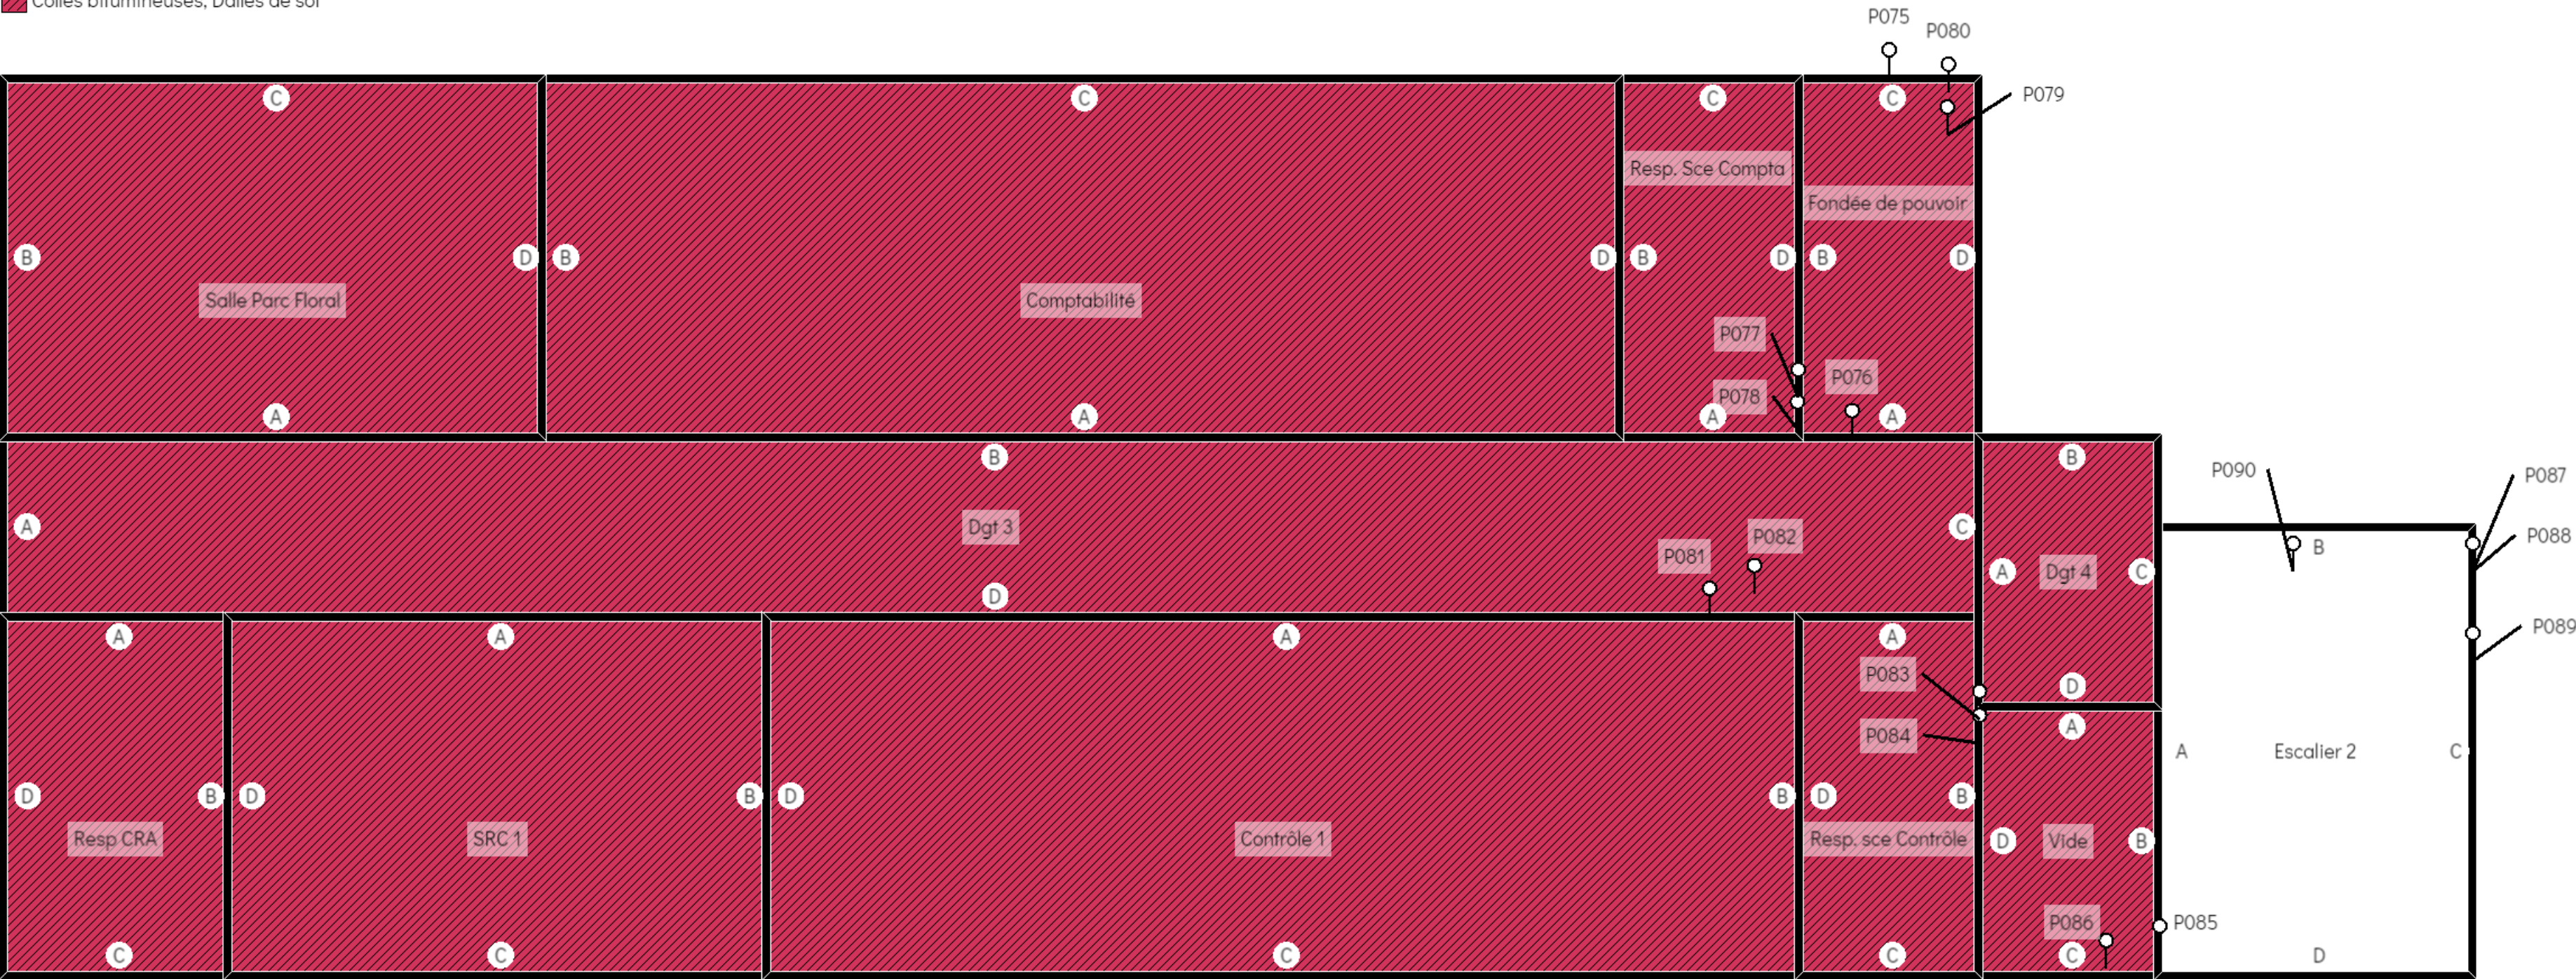


Planche de repérage usuel		3/38
2ème étage / Localisation Zones		
Référence	AMITRAV-E6032229-2401-V1	Version 2
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

Légende

 Non visité/contrôlé

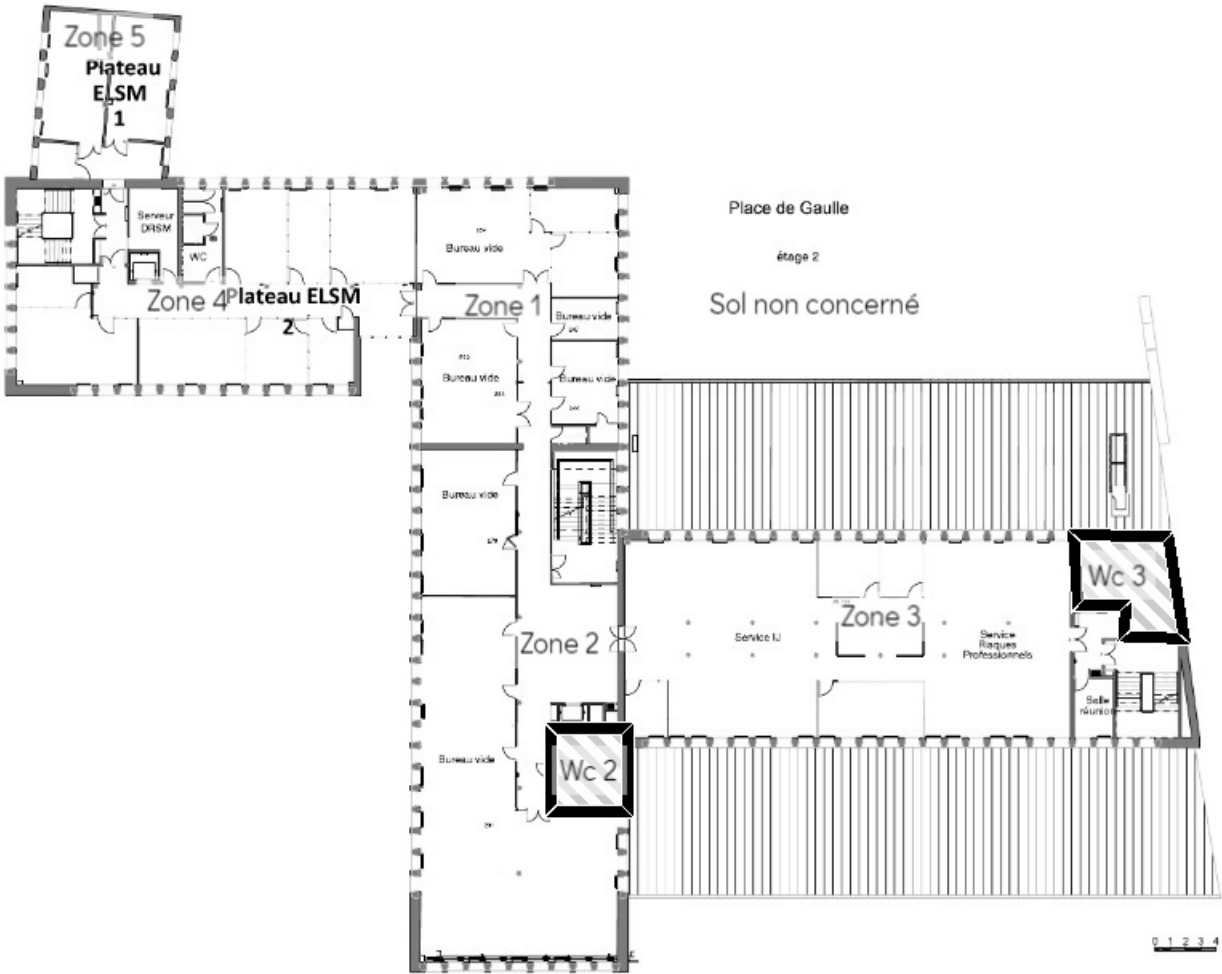


Planche de repérage usuel		4/38
2ème étage / Zone 1		
Référence	AMITRAV-E6032229-2401-V1	Version 2
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

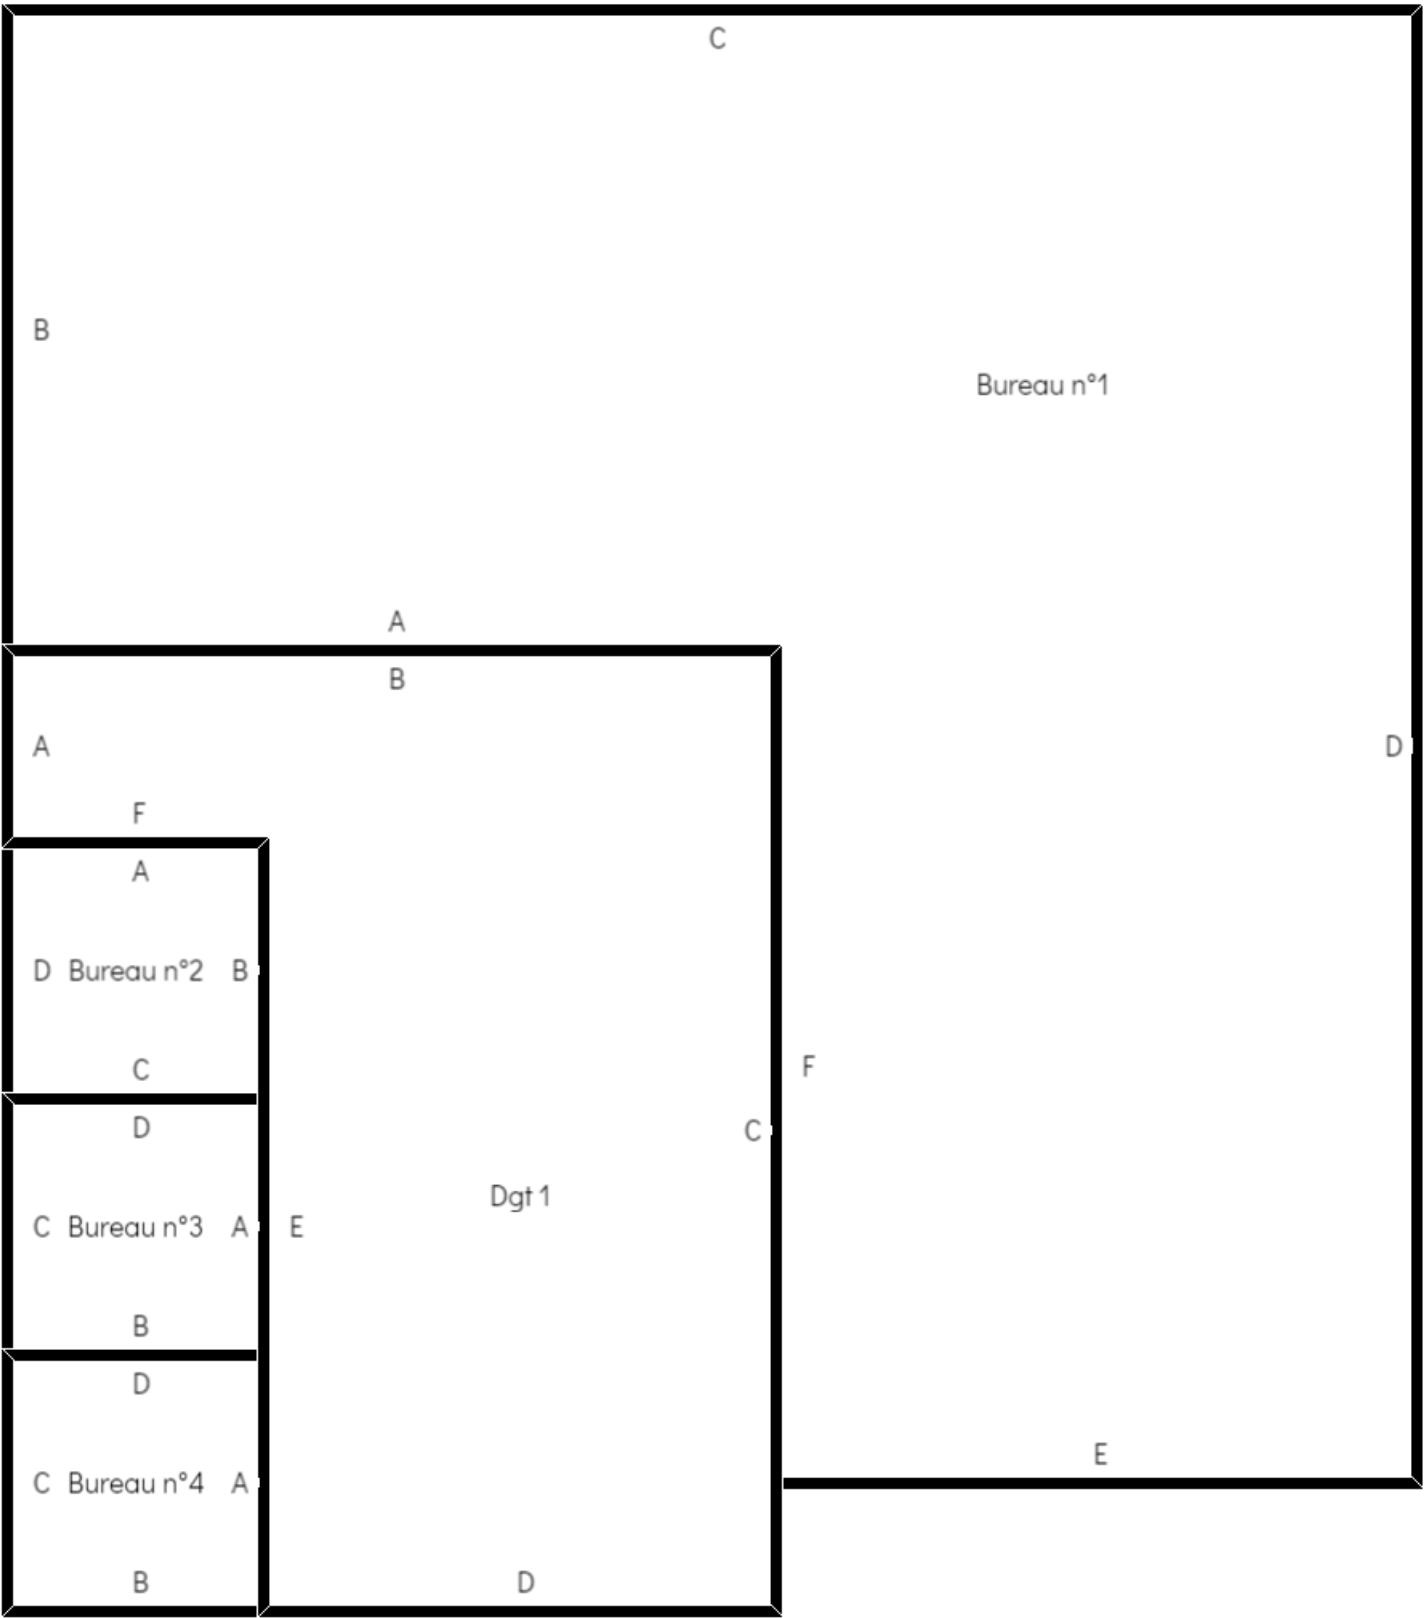


Planche de repérage usuel		5/38
2ème étage / Zone 2		
Référence	AMITRAV-E6032229-2401-V1	Version 2
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	



Prélèvements	
P110	Bureau n°6 Mur B Peinture, Plâtre, Toile de verre
P111	Bureau n°6 Plafond menuiserie Peinture, Plâtre, Toile de verre
P112	Dgt 2 Mur F Peinture, Plâtre
P113	Dgt 2 Poteau Enduits à base de ciment lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage), Peinture

Légende

 Colles bitumineuses, Dalles de sol

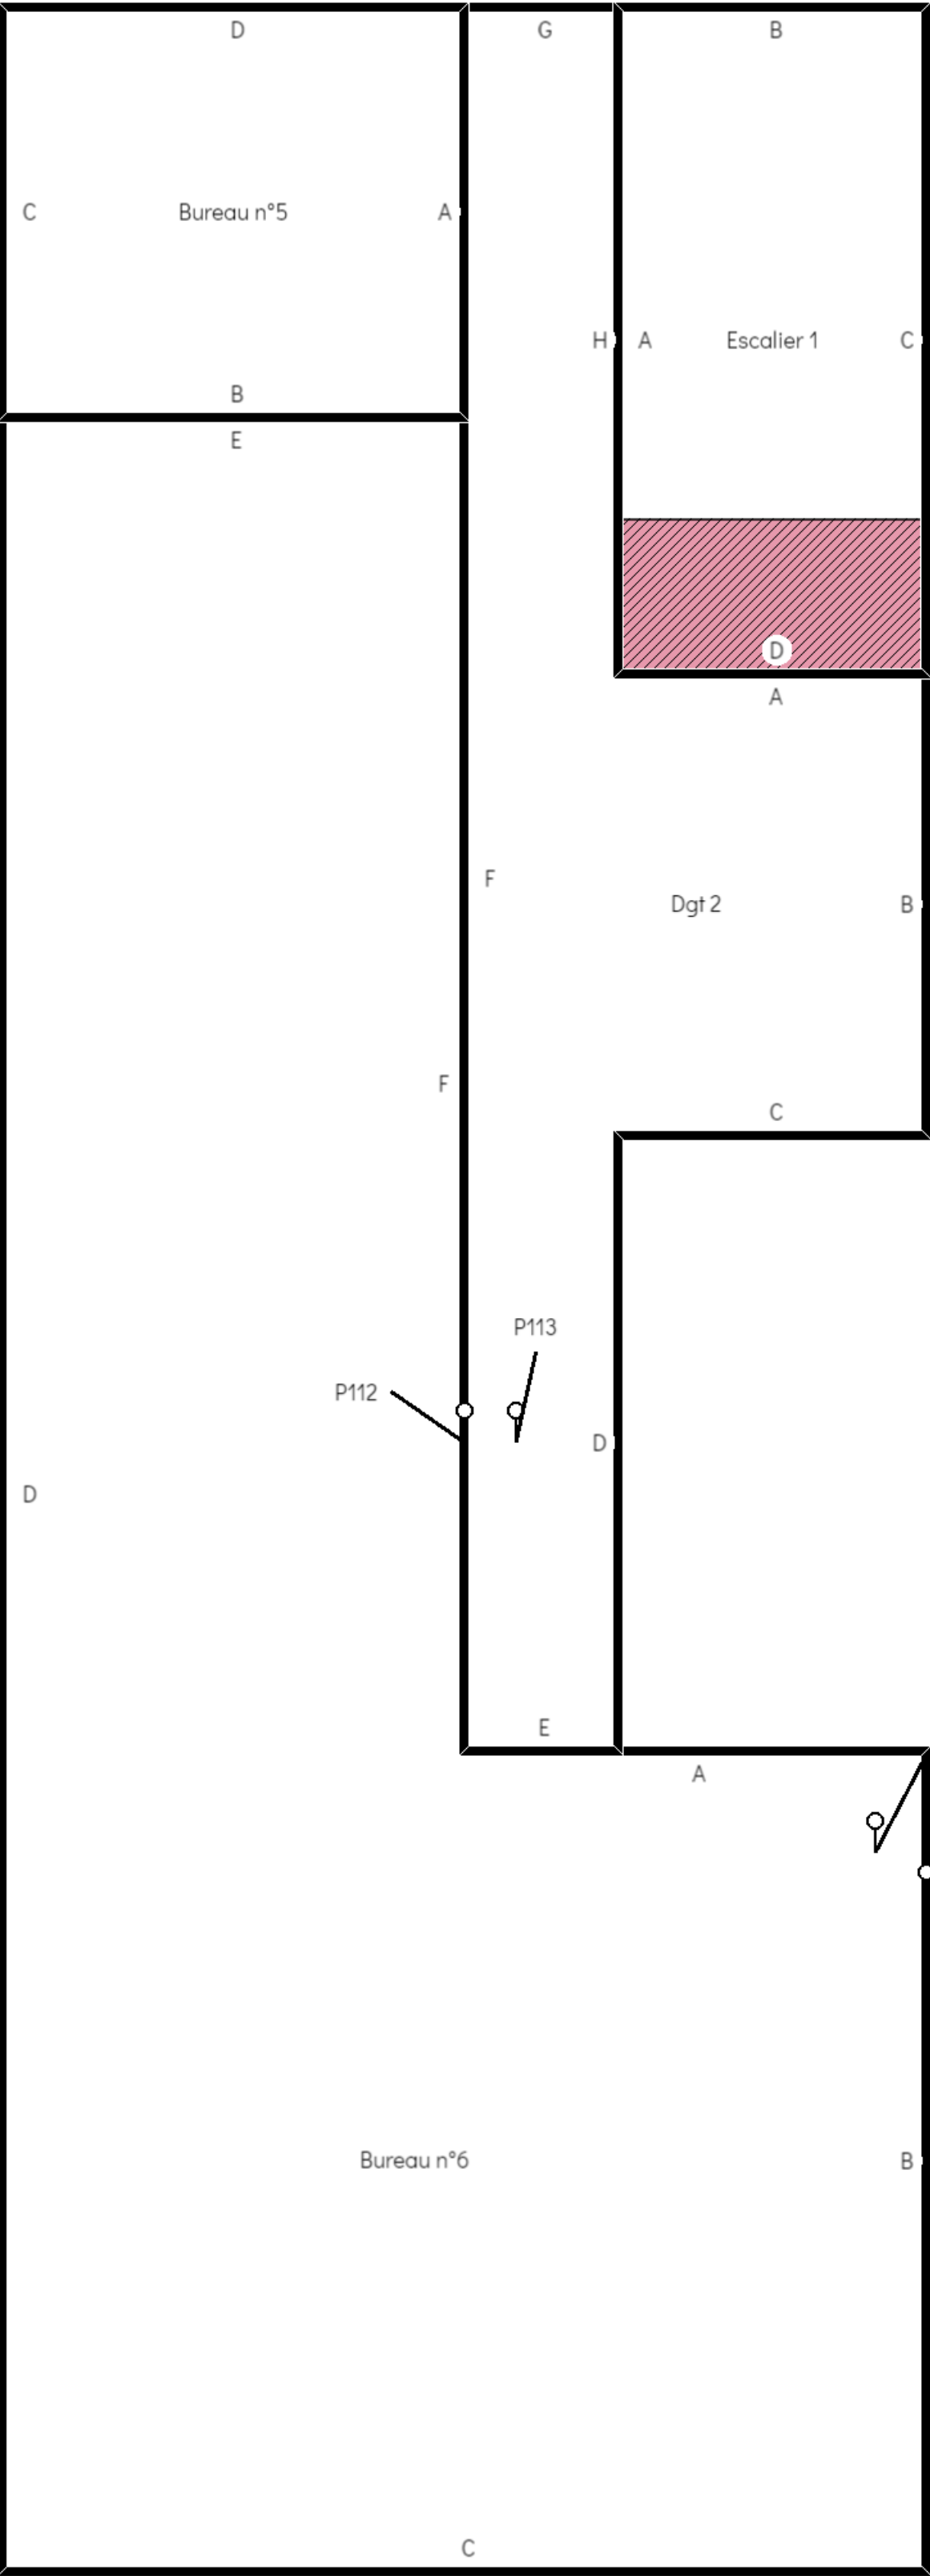


Planche de repérage usuel		8/38
2ème étage / Zone 5		
Référence	AMITRAV-E6032229-2401-V1	Version 2
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

Prélèvements		
P100	Bureau C Mur D	Peinture, Plâtre, Toile de verre
P101	Bureau C Mur B	Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre, Toile de verre
P102	Bureau C Mur B	Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre, Toile de verre
P103	Bureau C Fenêtre	Joints de mastic de vitrage
P104	Bureau C Faux-plafonds	Panneaux et plaques
P106	Dgt A Mur A	Peinture, Plâtre, Toile de verre

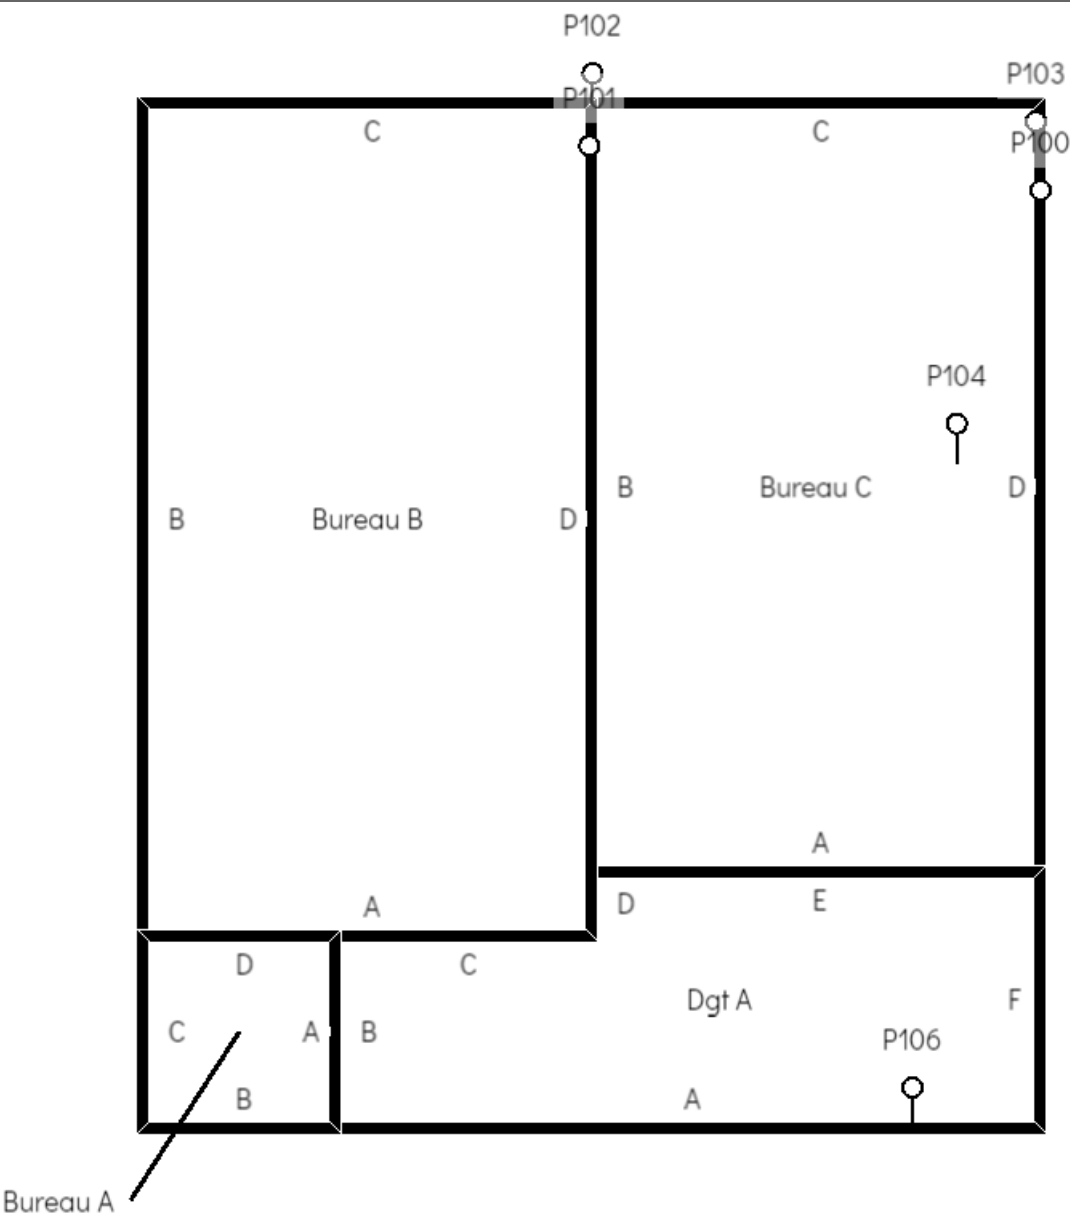


Planche de repérage usuel		9/38
1ér étage / Localisation Zones		
Référence	AMITRAV-E6032229-2401-V1	Version 2
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

Légende

 Non visité/contrôlé

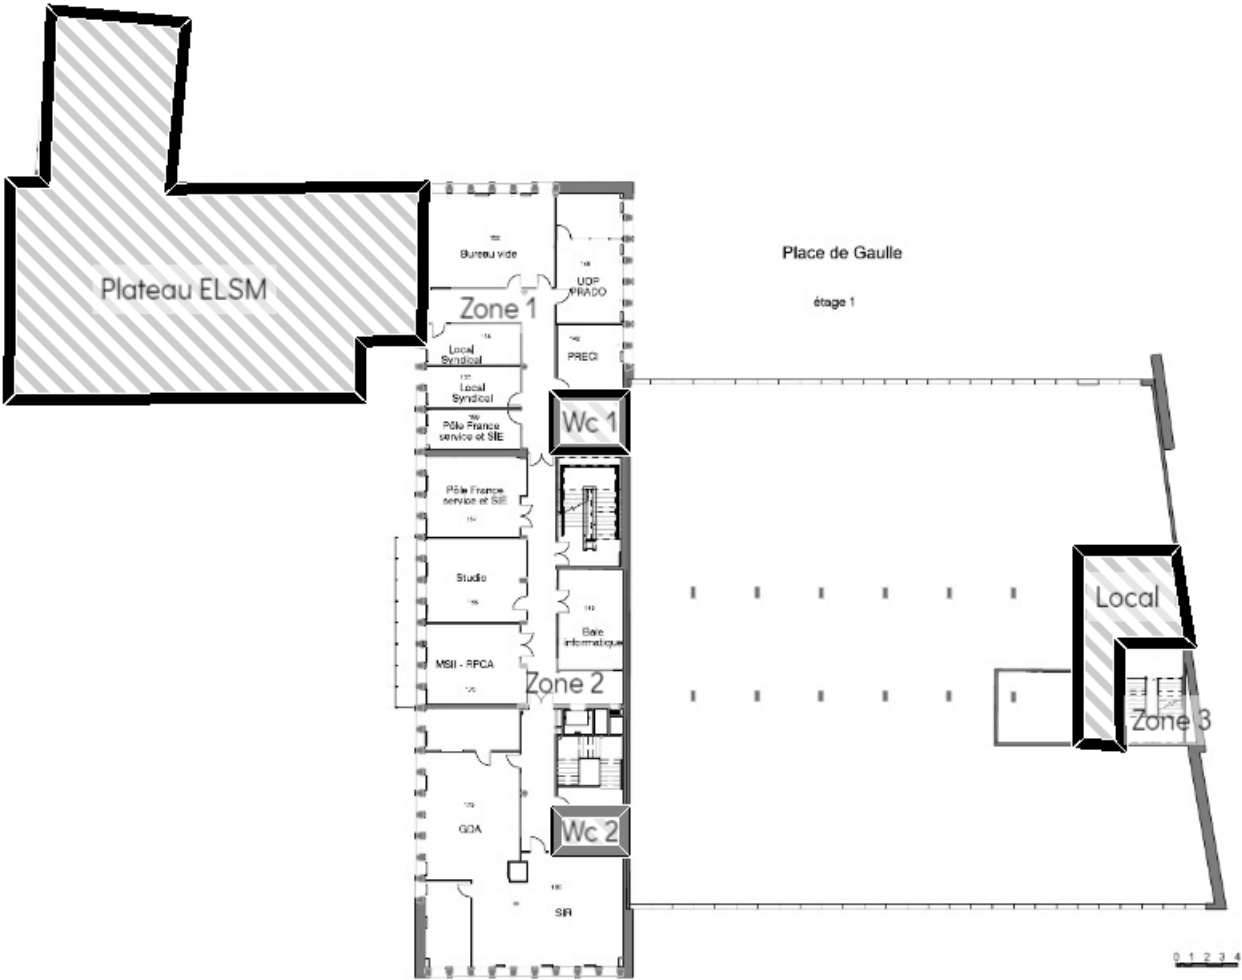


Planche de repérage usuel		10/38
1er étage / Zone 1		
Référence	AMITRAV-E6032229-2401-V1	Version 2
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

Prélèvements	
P118	Formation 1 Mur C Peinture, Plâtre, Toile de verre
P119	Formation 1 Plafond menuiserie Peinture, Plâtre, Toile de verre
P120	Formation 1 Mur D Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre, Toile de verre
P121	Formation 1 Mur D Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre, Toile de verre
P122	Formation 1 Mur A Peinture, Plâtre, Toile de verre
P123	Formation 1 Fenêtre Joint de mastic de vitrage
P124	Pôle France et SIE 1 Sol Colles bitumineuses, Dalles de sol
P125	Pôle France et SIE 1 Sol Colles bitumineuses, Dalles de sol
P126	Pôle France et SIE 1 Sol Colles bitumineuses, Dalles de sol, Ragréages
P127	Pôle France et SIE 1 Sol Colles bitumineuses, Dalles de sol
P128	Pôle France et SIE 1 Mur C Papier peint, Peinture, Plâtre
P129	Pôle France et SIE 1 Mur D Bandes calicot, Papier peint, Peinture, Placoplâtre
P130	Pôle France et SIE 1 Mur D Bandes calicot, Papier peint, Peinture, Placoplâtre
P131	Pôle France et SIE 1 Mur A Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Papier peint, Peinture
P132	Pôle France et SIE 1 Plafond menuiserie Peinture, Plâtre
P133	Pôle France et SIE 1 Faux-plafonds Panneaux et plaques
P134	Pôle France et SIE 1 Isolant plénum Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
P135	Dgt 1 Mur C Peinture, Plâtre, Toile de verre
P138	Dgt 1 Poteau Peinture, Plâtre
P247	Dgt 1 Sol Colles bitumineuses, Dalles de sol
P248	UOP PRADO Sol Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Ragréages

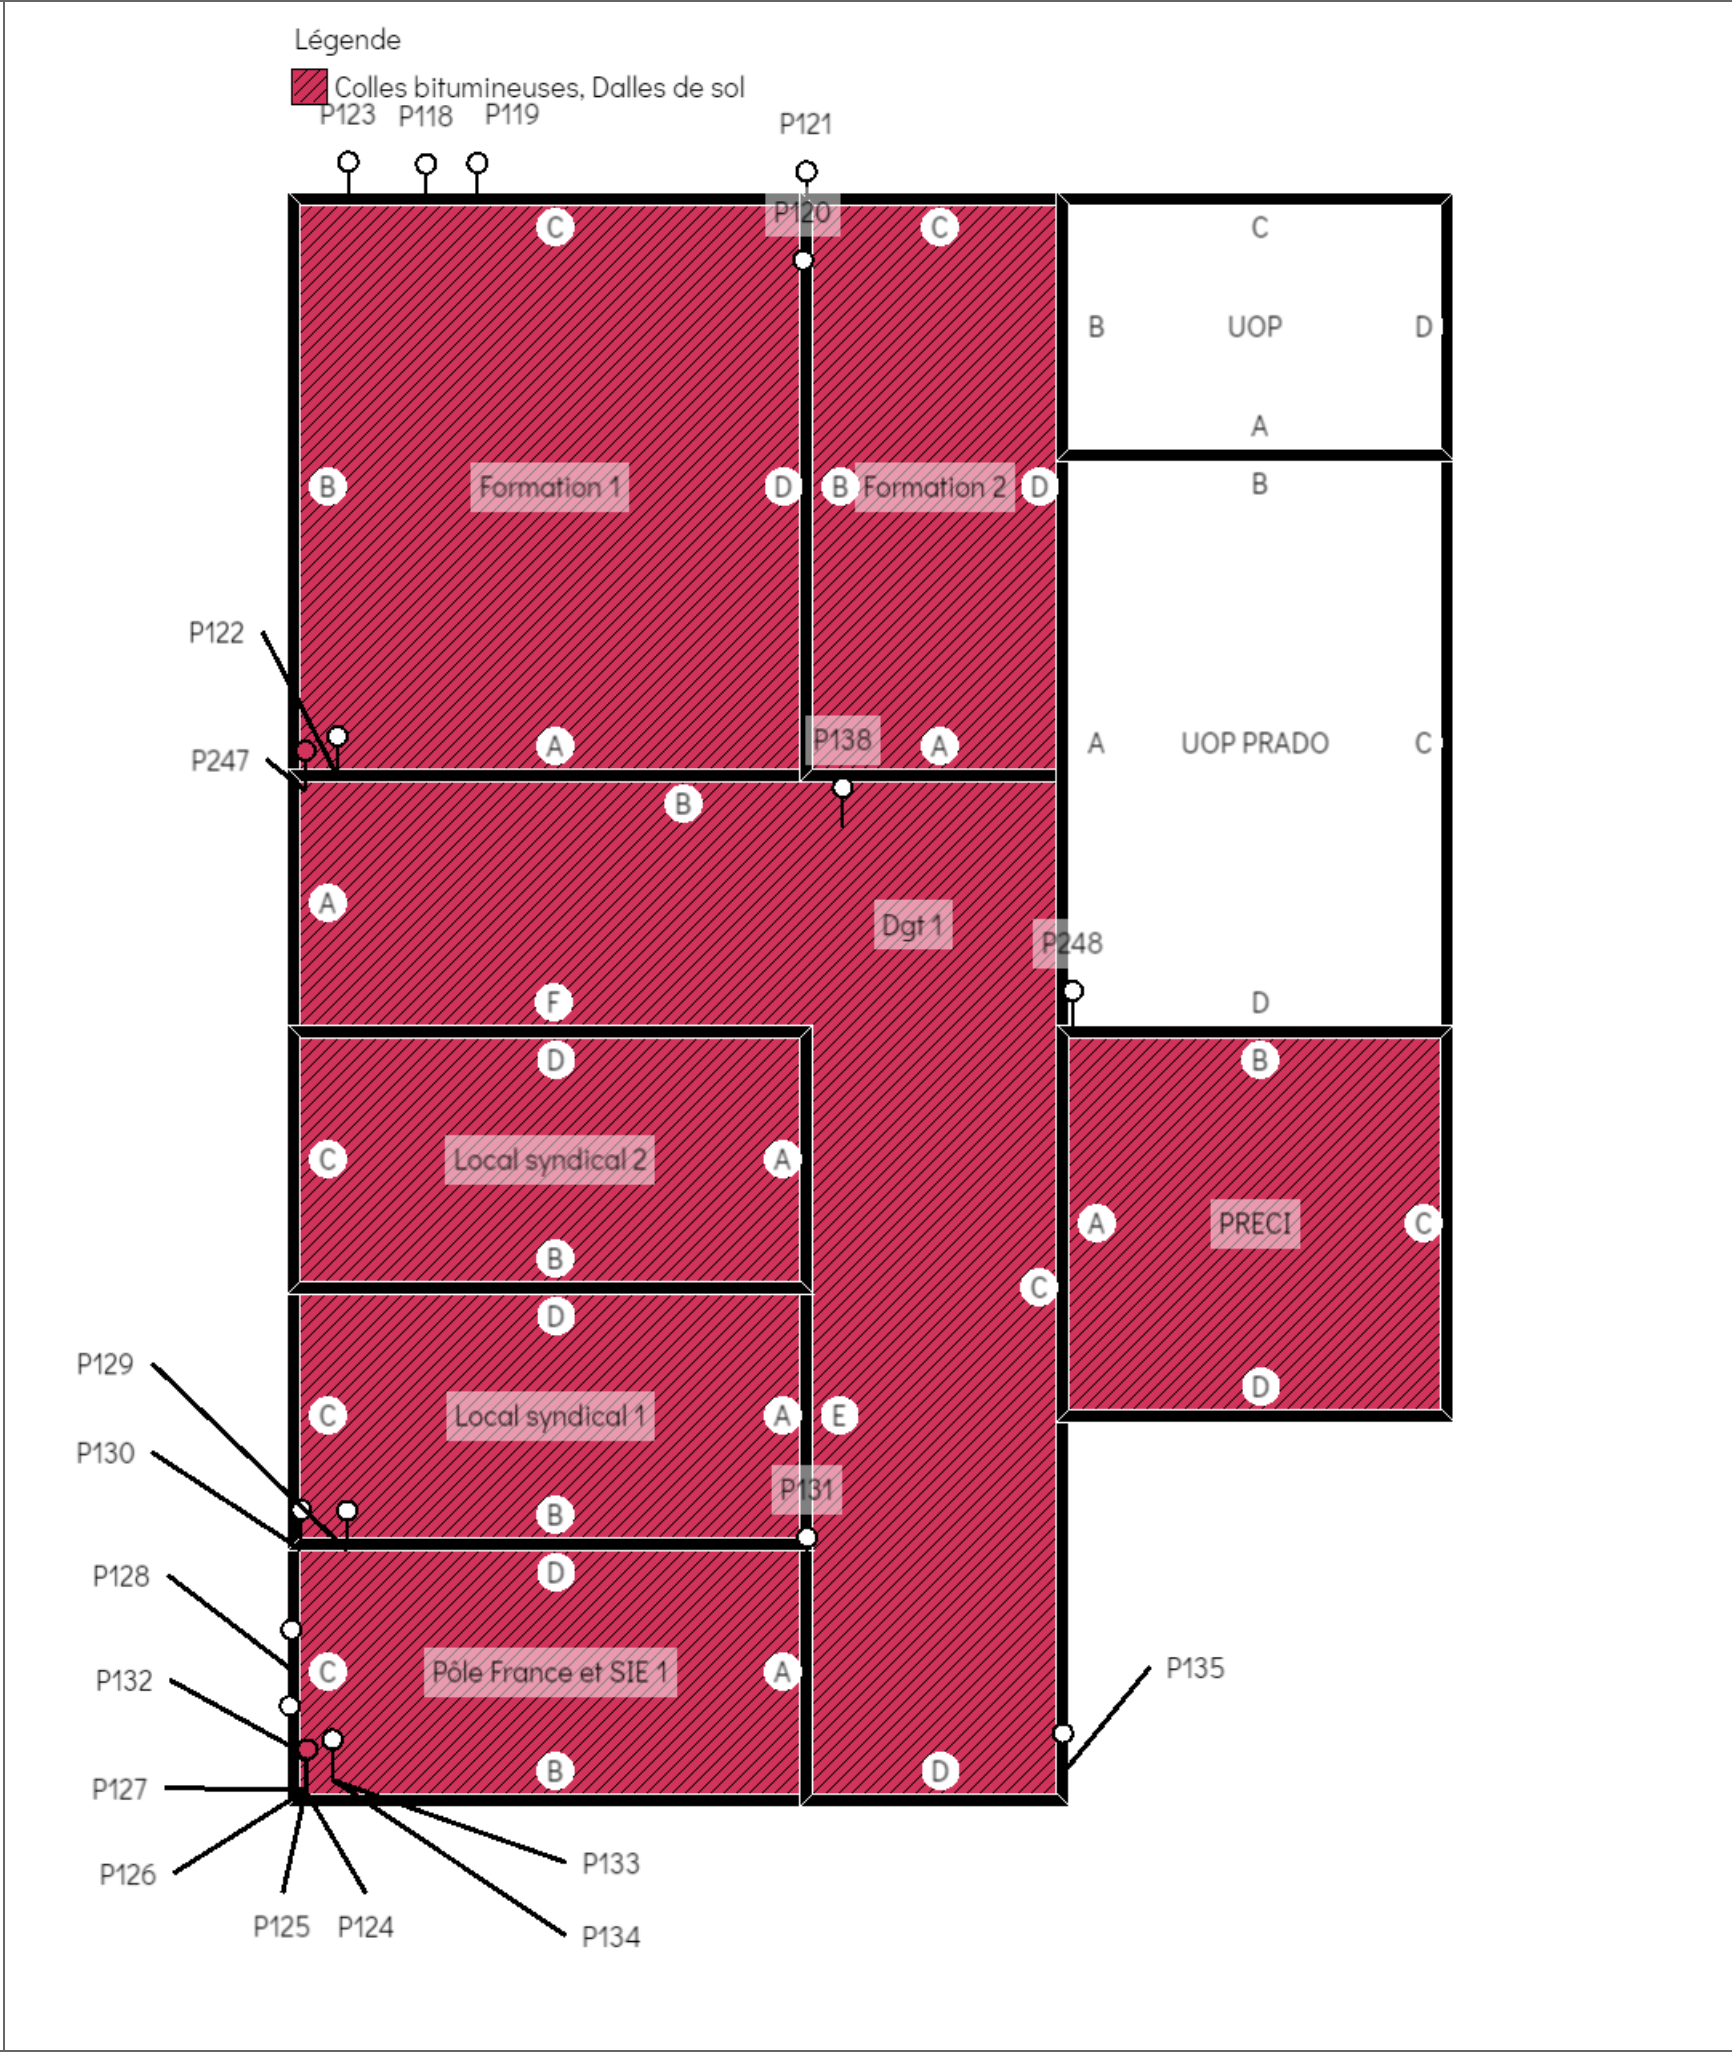


Planche de repérage usuel 1er étage / Zone 2		11/38
Référence	AMITRAV-E6032229-2401-V1	Version 2
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

Prélèvements	
P136	Dgt 2 Mur B Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre, Toile de verre
P137	Dgt 2 Mur B Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre, Toile de verre
P139	Pôle France et SIE 2 Faux-plafonds Panneaux et plaques
P140	Pôle France et SIE 2 Isolant plénum Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
P141	Escalier 2 Mur A Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture
P142	Escalier 2 Plafond Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture
P143	Escalier 2 Palier intermédiaire et marches Colles non bitumineuses, Ragréages
P246	Baie informatique Sol Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Ragréages
P249	Escalier 1 Sol (2ème couche) Colles bitumineuses, Dalles de sol
P250	Pôle France et SIE 2 Sol Colles non bitumineuses, Ragréages

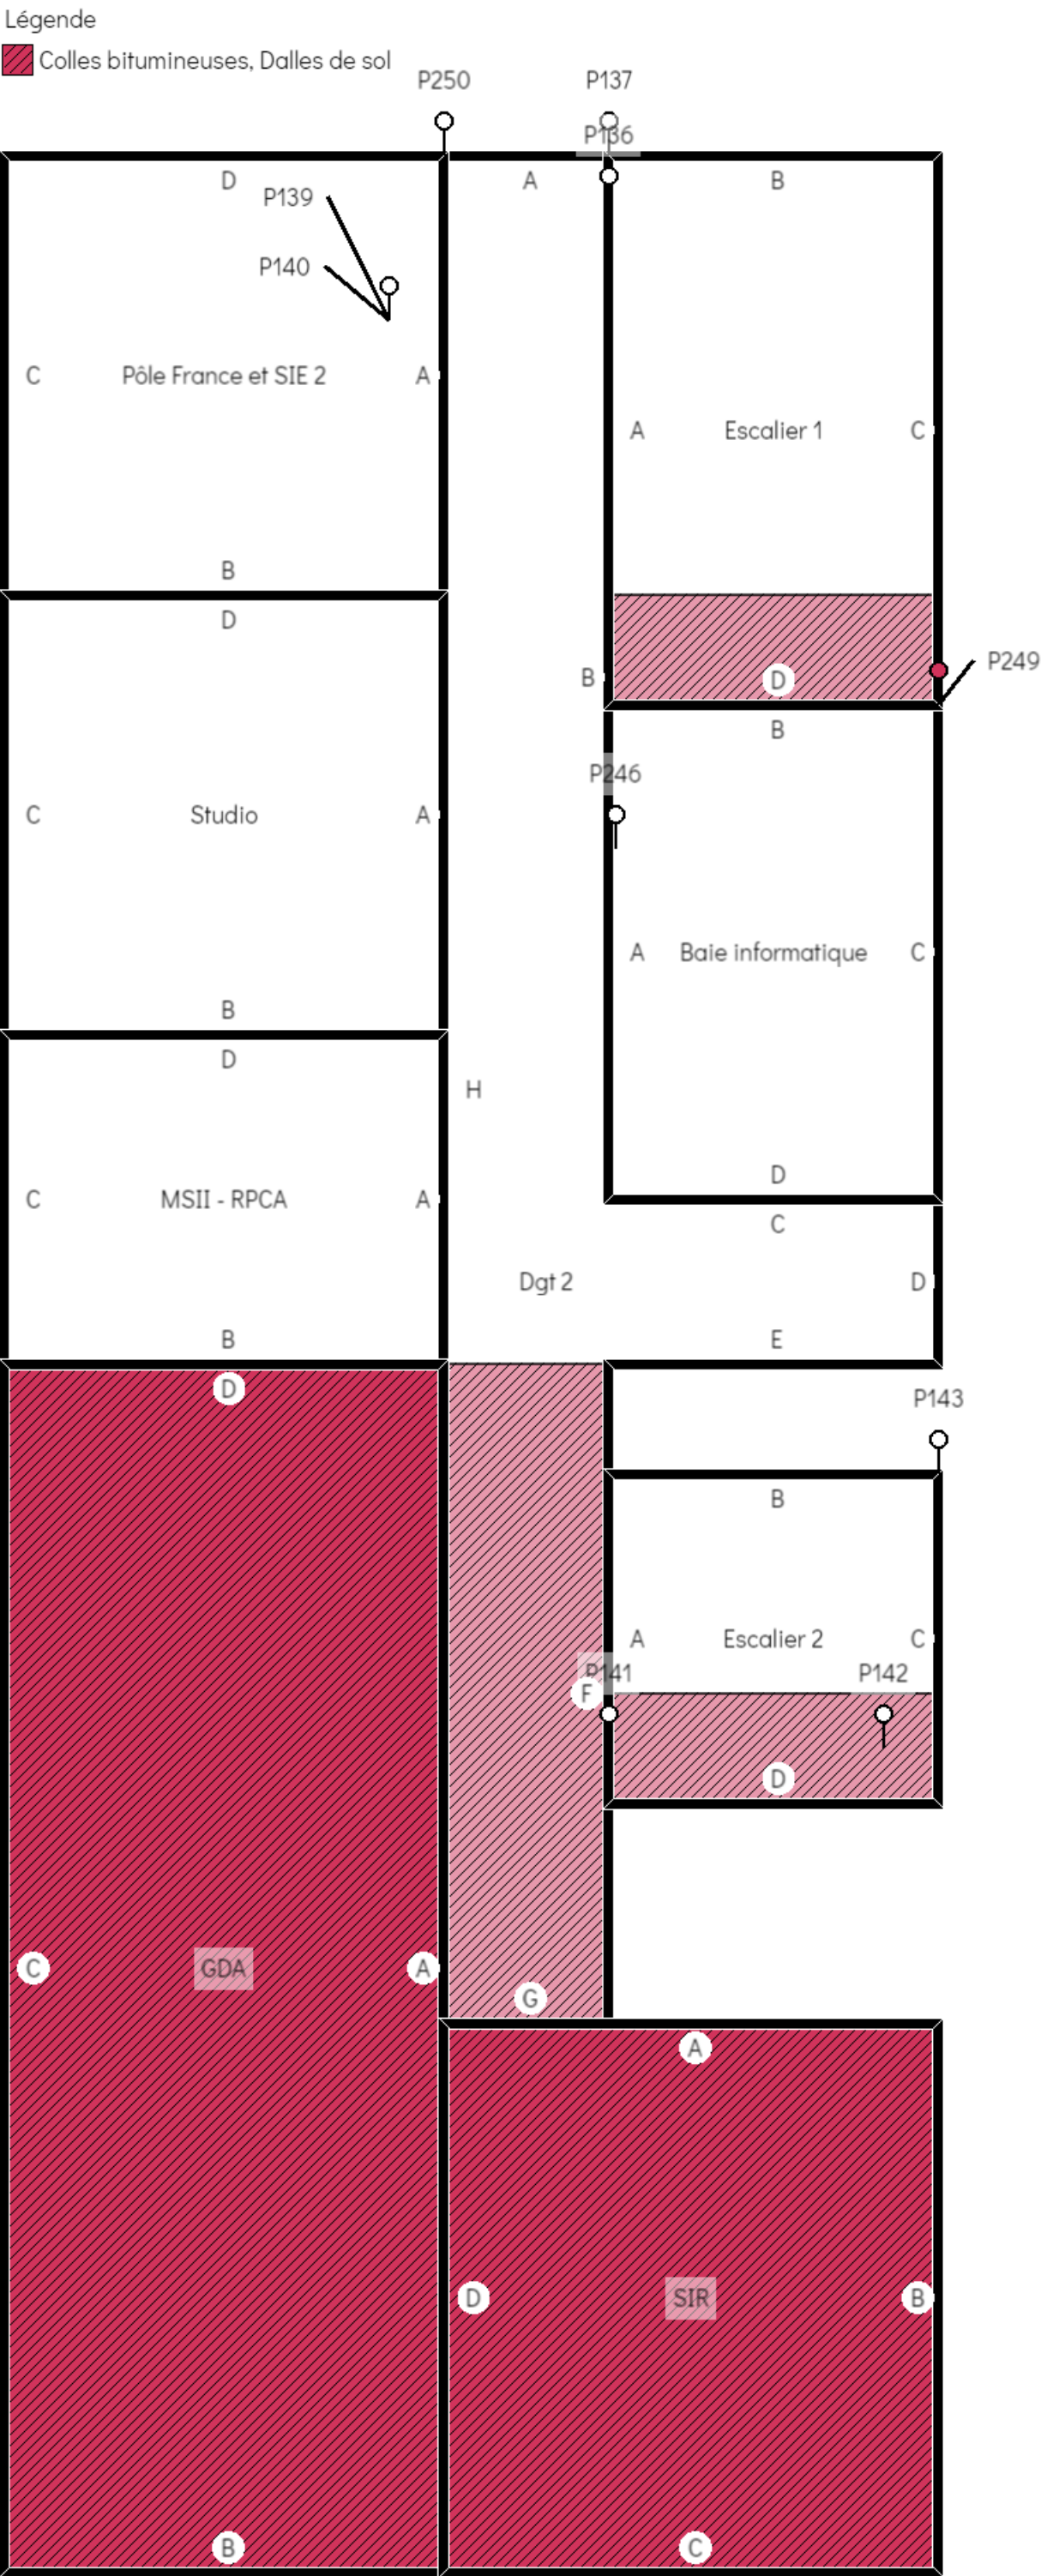


Planche de repérage usuel		12/38
5ème étage Plafond		
Référence	AMITRAV-E6032229-2401-V1	Version 2
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

Légende

 Non visité/controlé

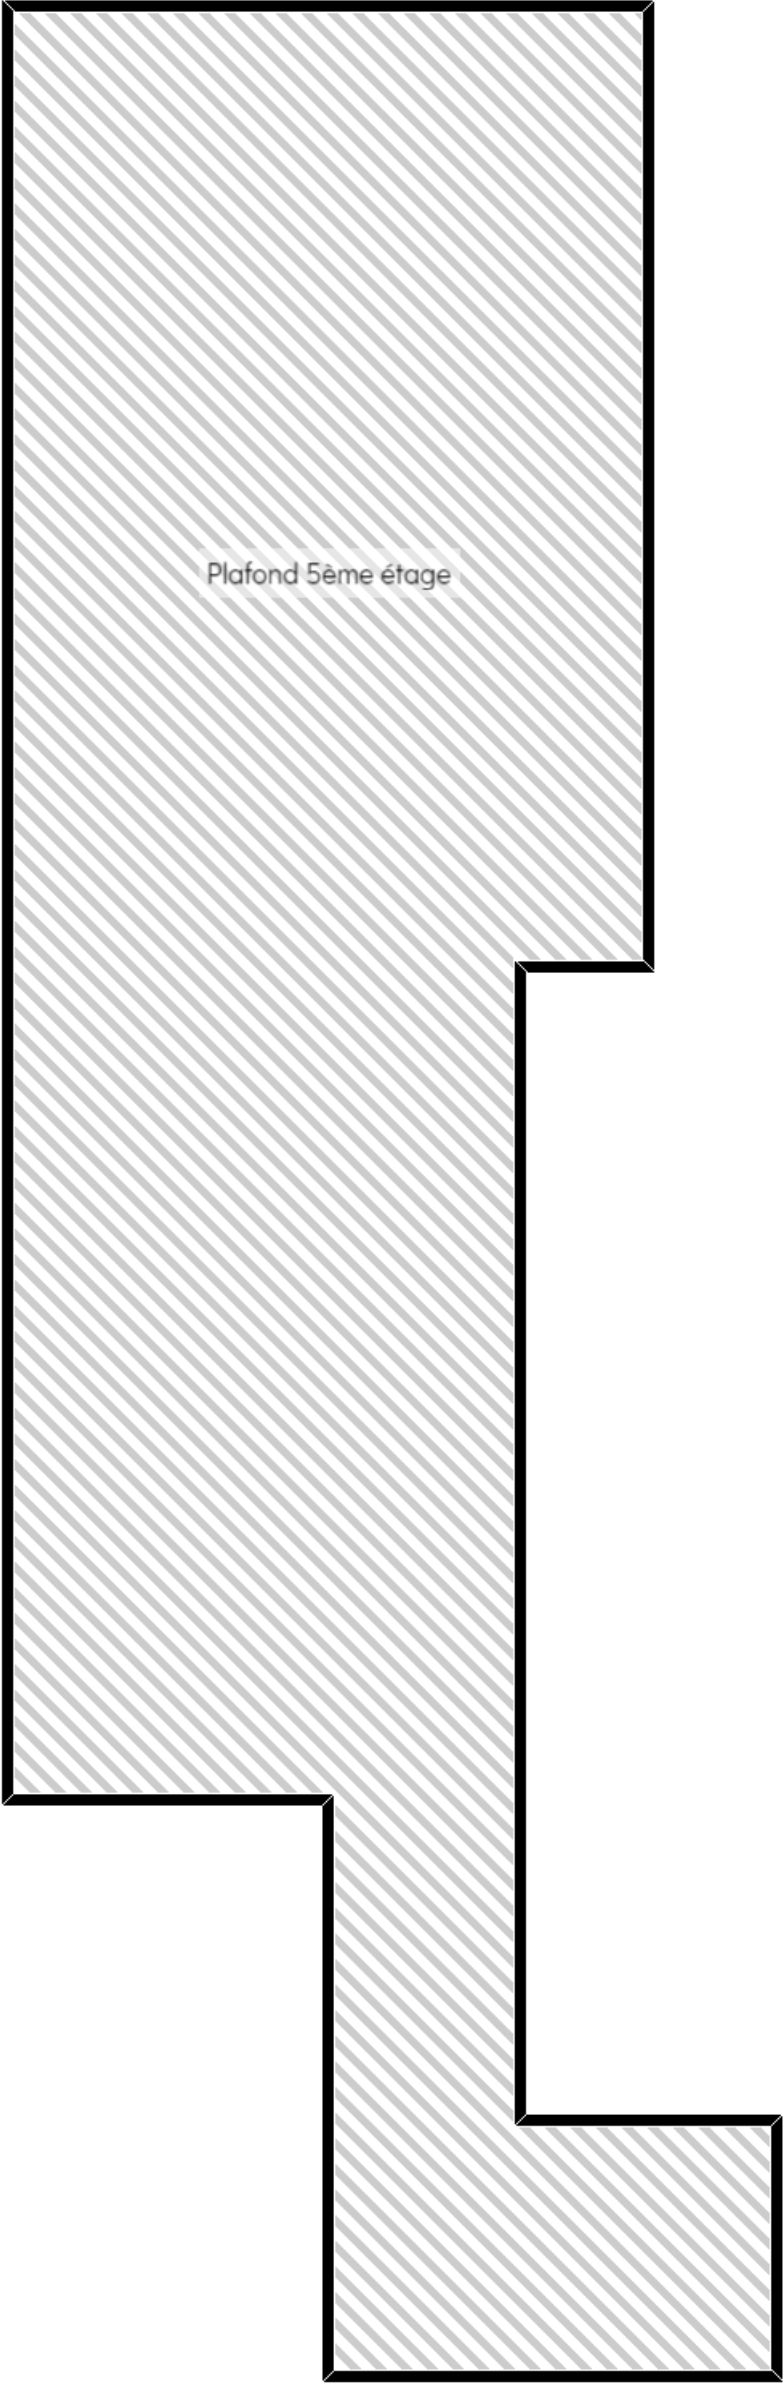
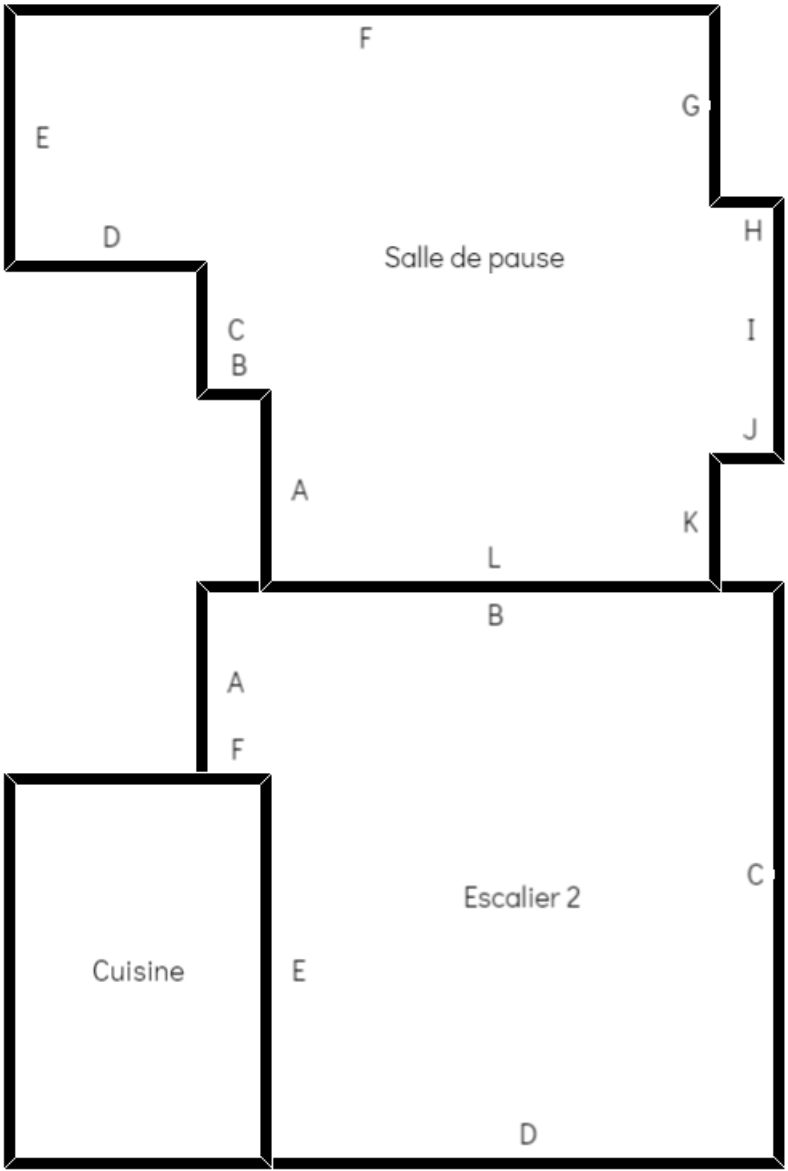


Planche de repérage usuel		13/38
1er étage / Zone 3		
Référence	AMITRAV-E6032229-2401-V1	Version 2
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	



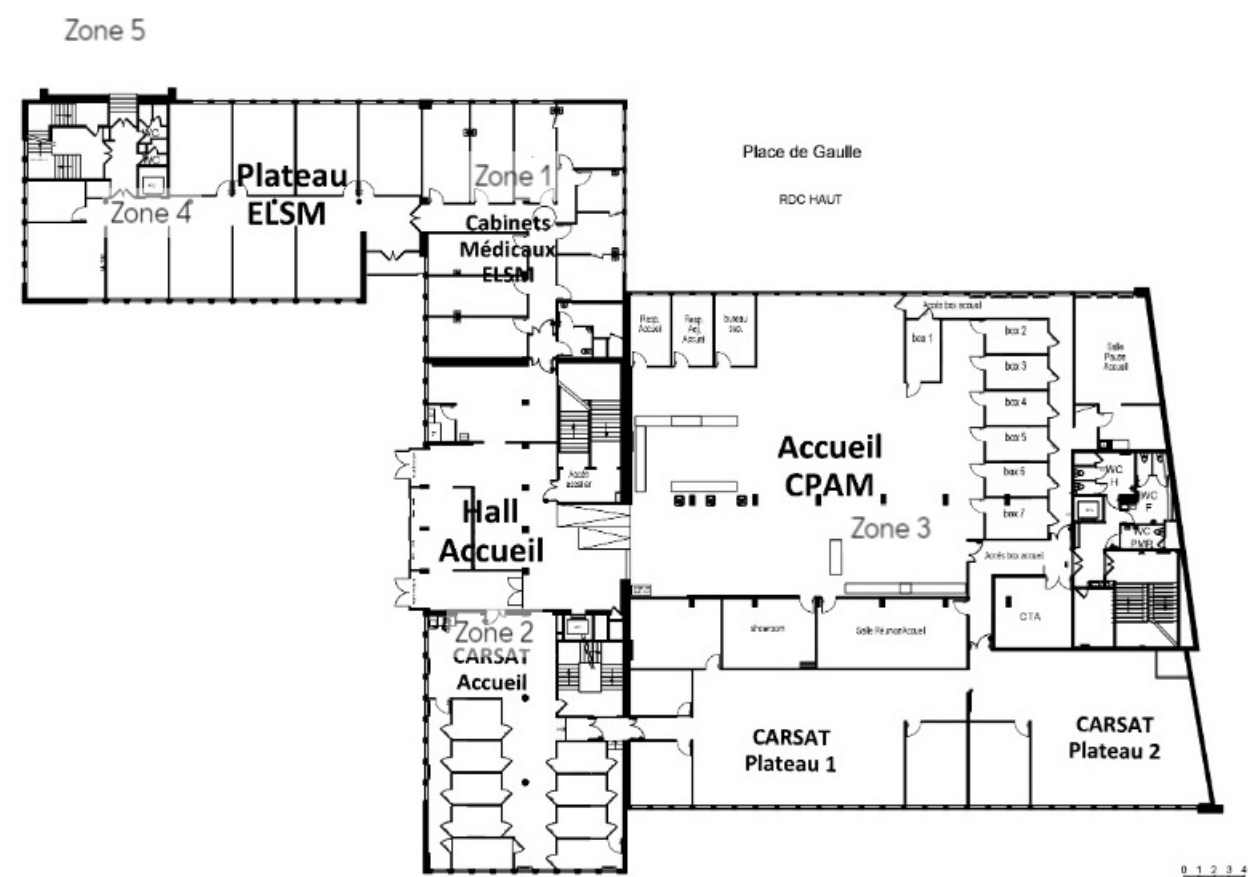


Planche de repérage usuel		15/38
Rdc Haut / Zone 1		
Référence	AMITRAV-E6032229-2401-V1	Version 2
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

Prélèvements	
P157	Cabinets Médicaux ELSM Murs Peinture, Plâtre, Toile de verre
P158	Cabinets Médicaux ELSM Plafond Peinture, Plâtre, Toile de verre

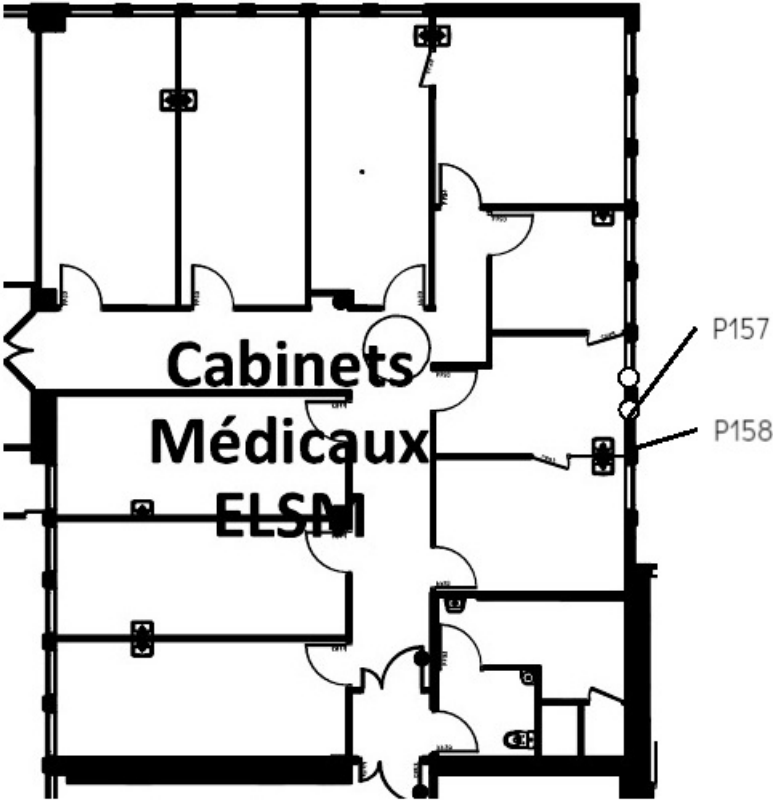


Planche de repérage usuel		16/38
Rdc Haut / Zone 2		
Référence	AMITRAV-E6032229-2401-V1	Version 2
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

Prélèvements	
P151	CARSAT Murs Peinture, Plâtre, Toile de verre
P152	CARSAT Plafond Peinture, Plâtre
P153	Hall Accueil Plafond Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre
P154	Hall Accueil Plafond Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre
P155	Hall Accueil Porte Joint de mastic de vitrage
P156	Hall Accueil Sol Colles et joints de carrelage, Colles non bitumineuses

Légende

 Colles bitumineuses, Dalles de sol

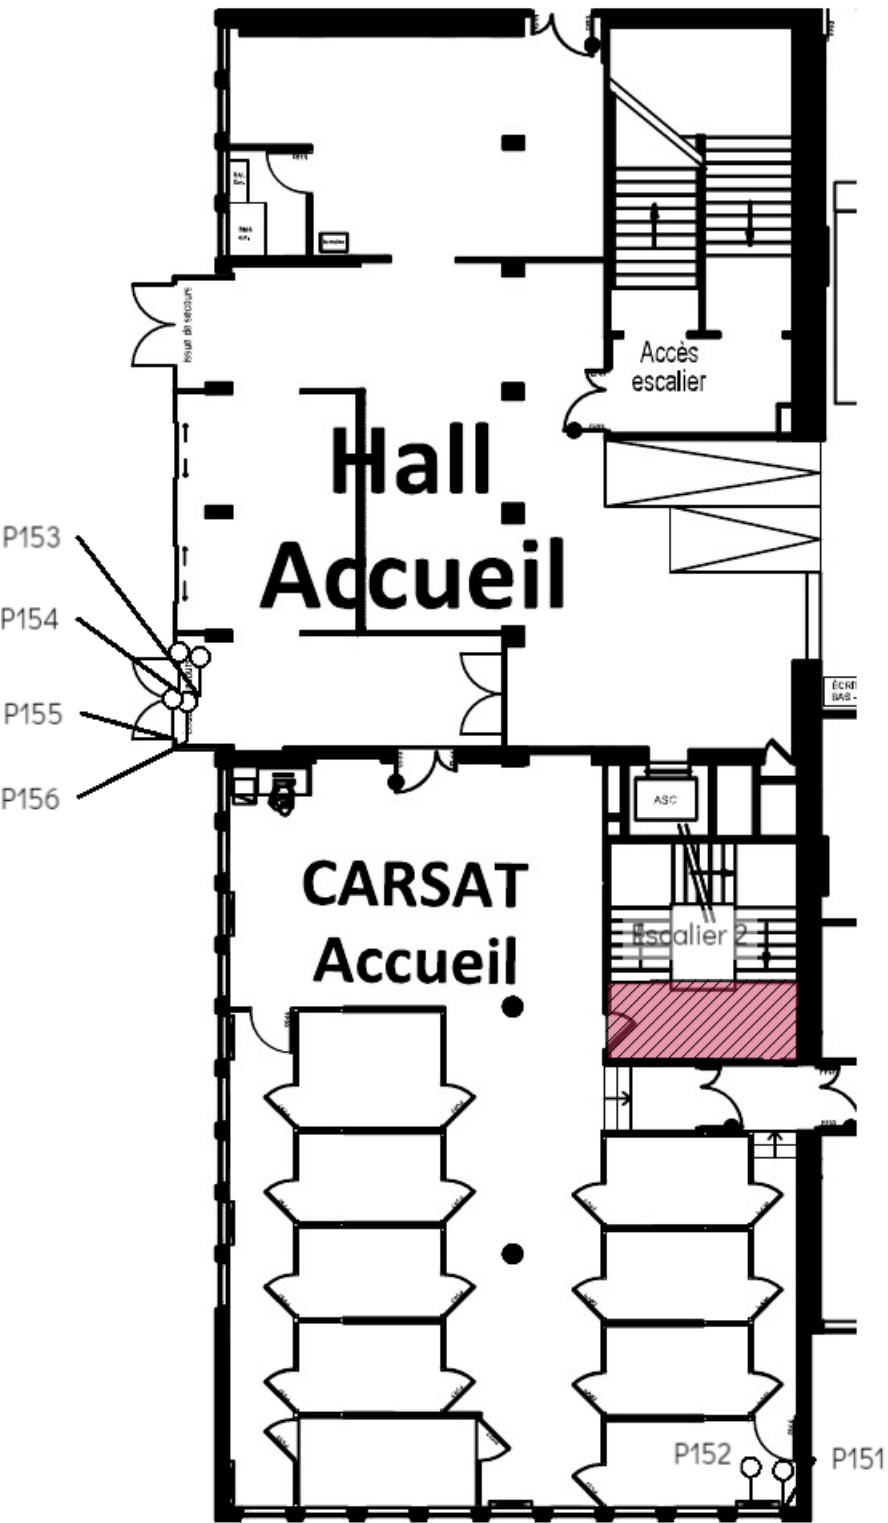


Planche de repérage usuel		17/38
Rdc Haut / Zone 3		
Référence	AMITRAV-E6032229-2401-V1	Version 2
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

Prélevements
P144 Escalier 3 Sol Colles non bitumineuses
P145 Escalier 3 Tous les murs Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture
P146 Escalier 3 Plafond Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture
P147 Accès box accueil Cloison Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre, Toile de verre
P148 Accès box accueil Cloison Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre, Toile de verre
P149 Accès box accueil Coffrage bois Bois, Peinture, Toile de verre
P150 Accès box accueil Fenêtre Joint de mastic de vitrage

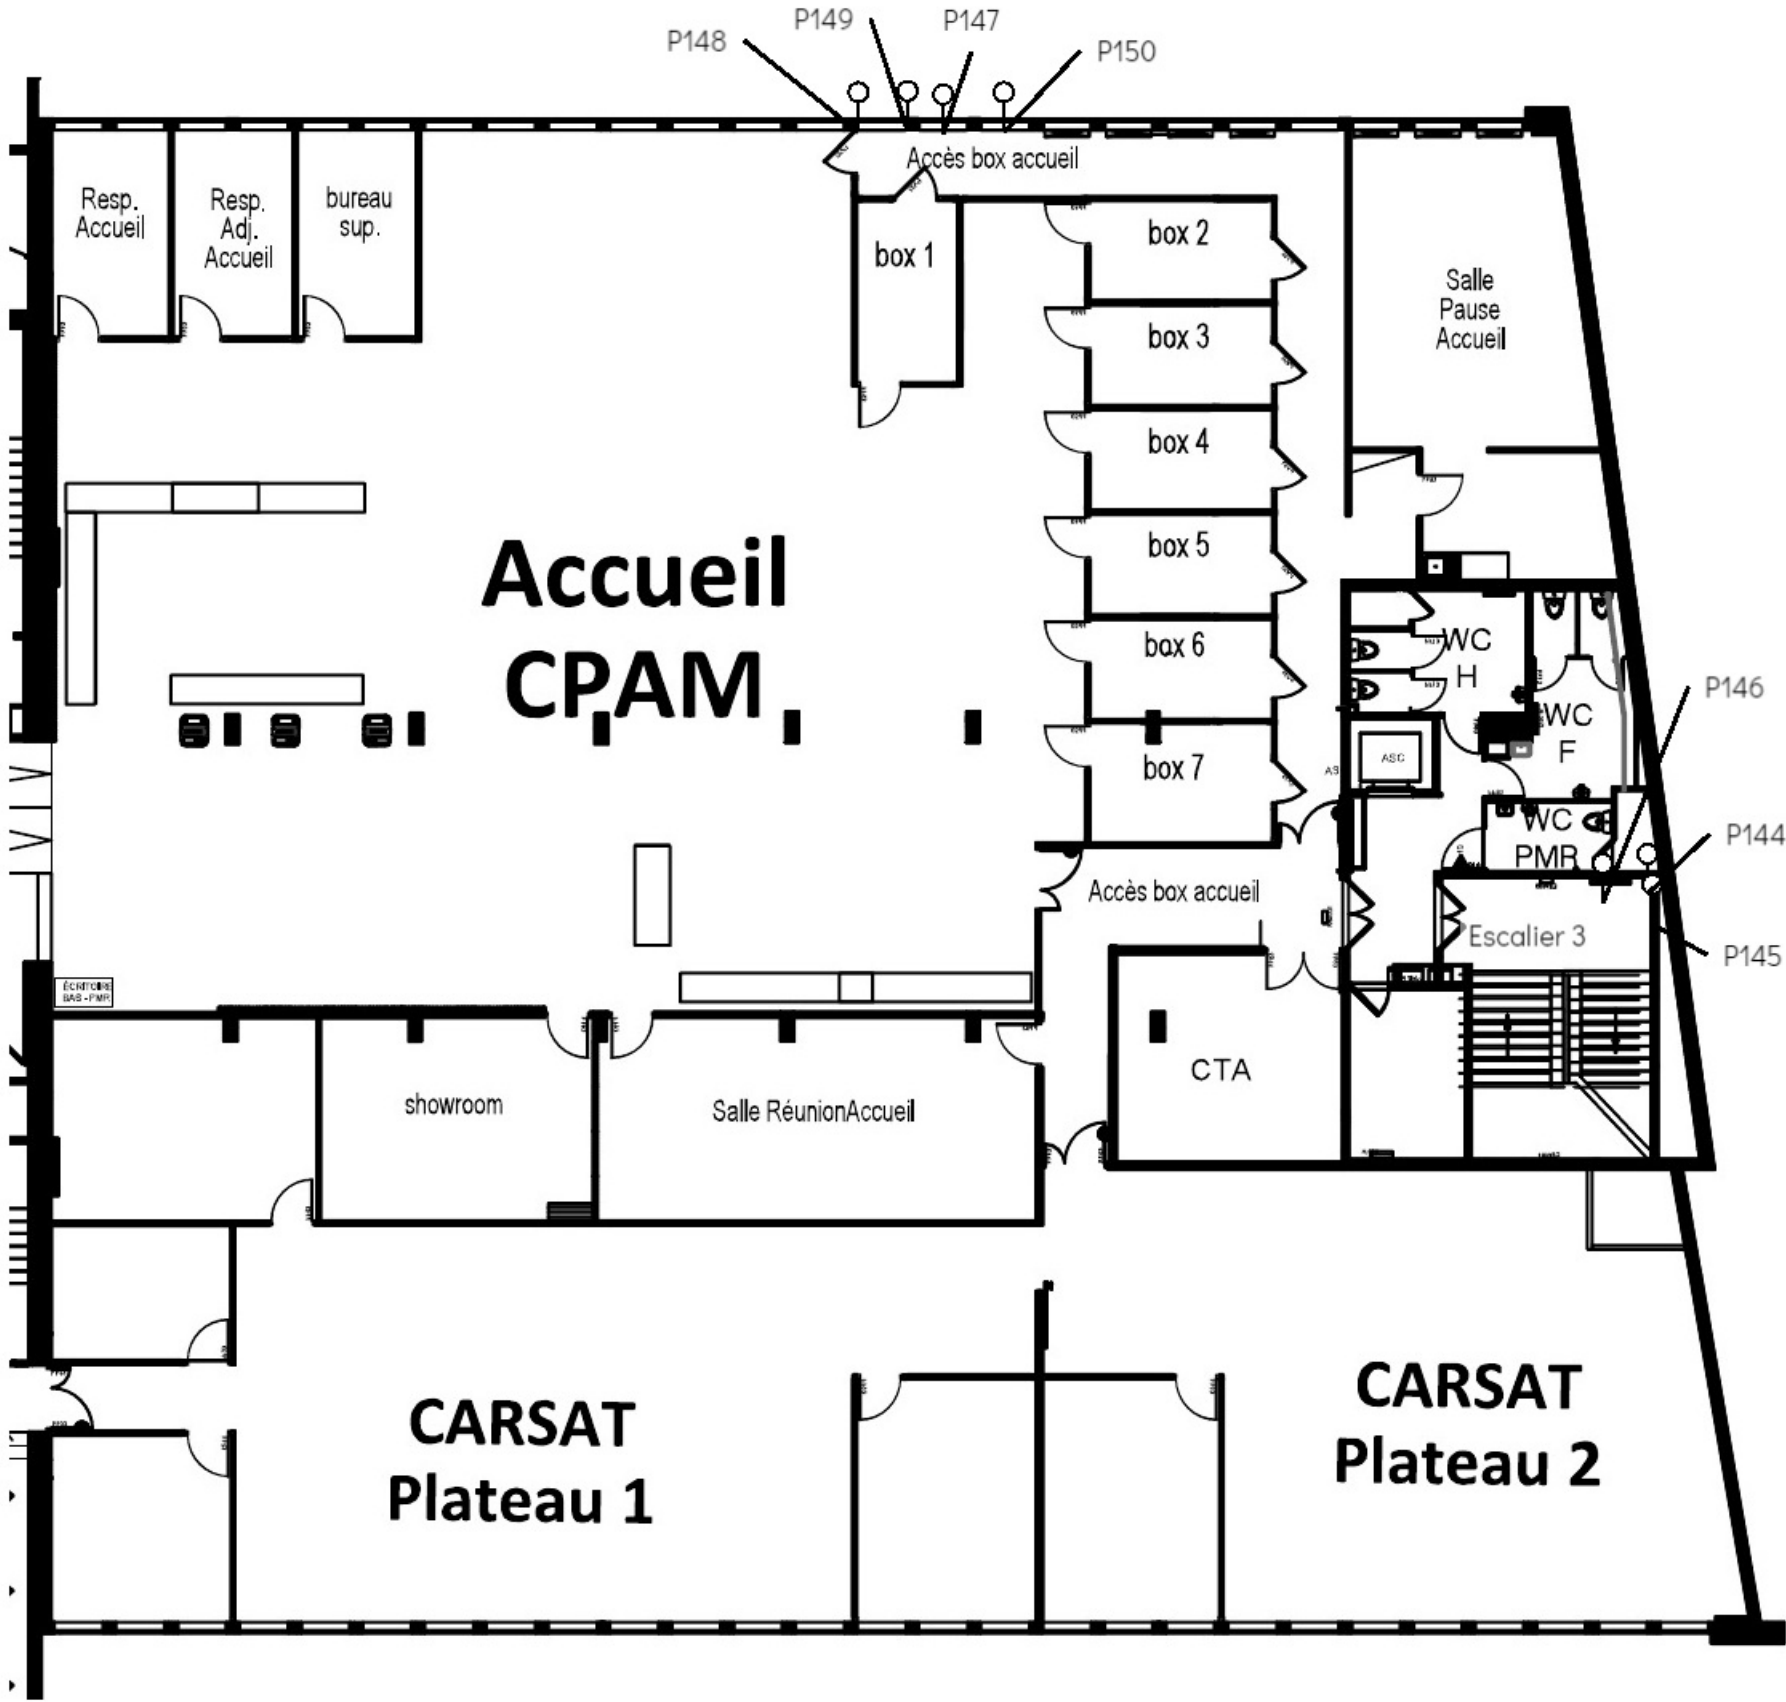


Planche de repérage usuel		18/38
Rdc Haut / Zone 4		
Référence	AMITRAV-E6032229-2401-V1	Version 2
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

Prélèvements
P159 Plateau ELSM / Bureaux Murs Peinture, Plâtre, Toile de verre
P160 Plateau ELSM / Bureaux Plafond Peinture, Plâtre, Toile de verre
P161 Plateau ELSM / Bureaux Fenêtre Joints de mastic de vitrage
P162 Plateau ELSM / Dgt Cloison Bois, Peinture
P163 Plateau ELSM / Dgt Murs Peinture, Plâtre
P164 Plateau ELSM / Dgt Plafond Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture
P165 Plateau ELSM / SAS Murs Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture

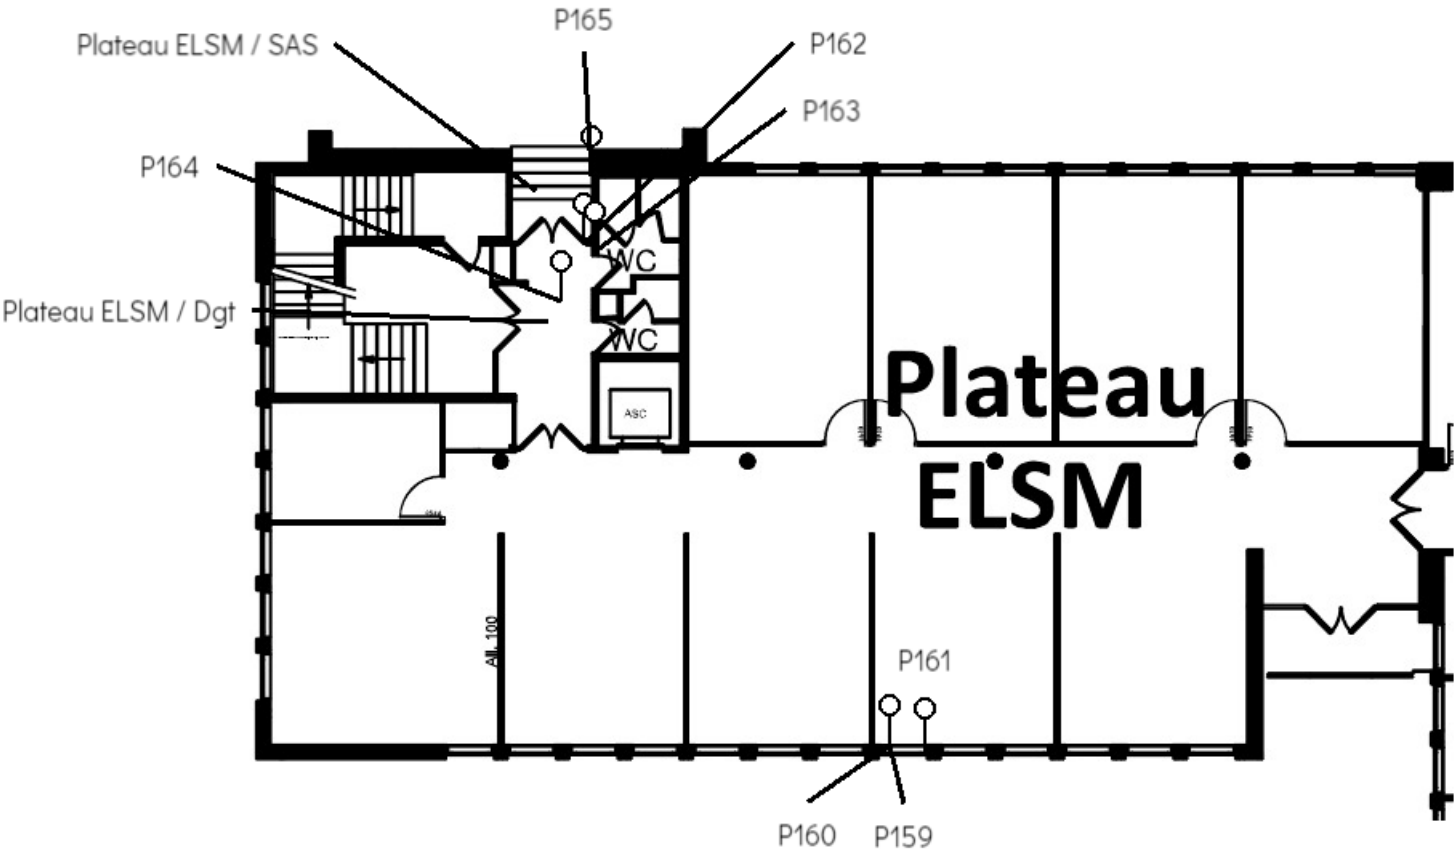


Planche de repérage usuel		19/38
Rdc Haut / Zone 5		
Référence	AMITRAV-E6032229-2401-V1	Version 2
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

Prélèvements
P166 Auvent Plafond Flocages
P167 Auvent Mur C Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), Peinture
P168 Auvent Mur C Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), Peinture
P169 Auvent Mur B Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
P170 Auvent Mur D Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés)
P171 Auvent Mur D Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés)
P172 Auvent Mur A Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés


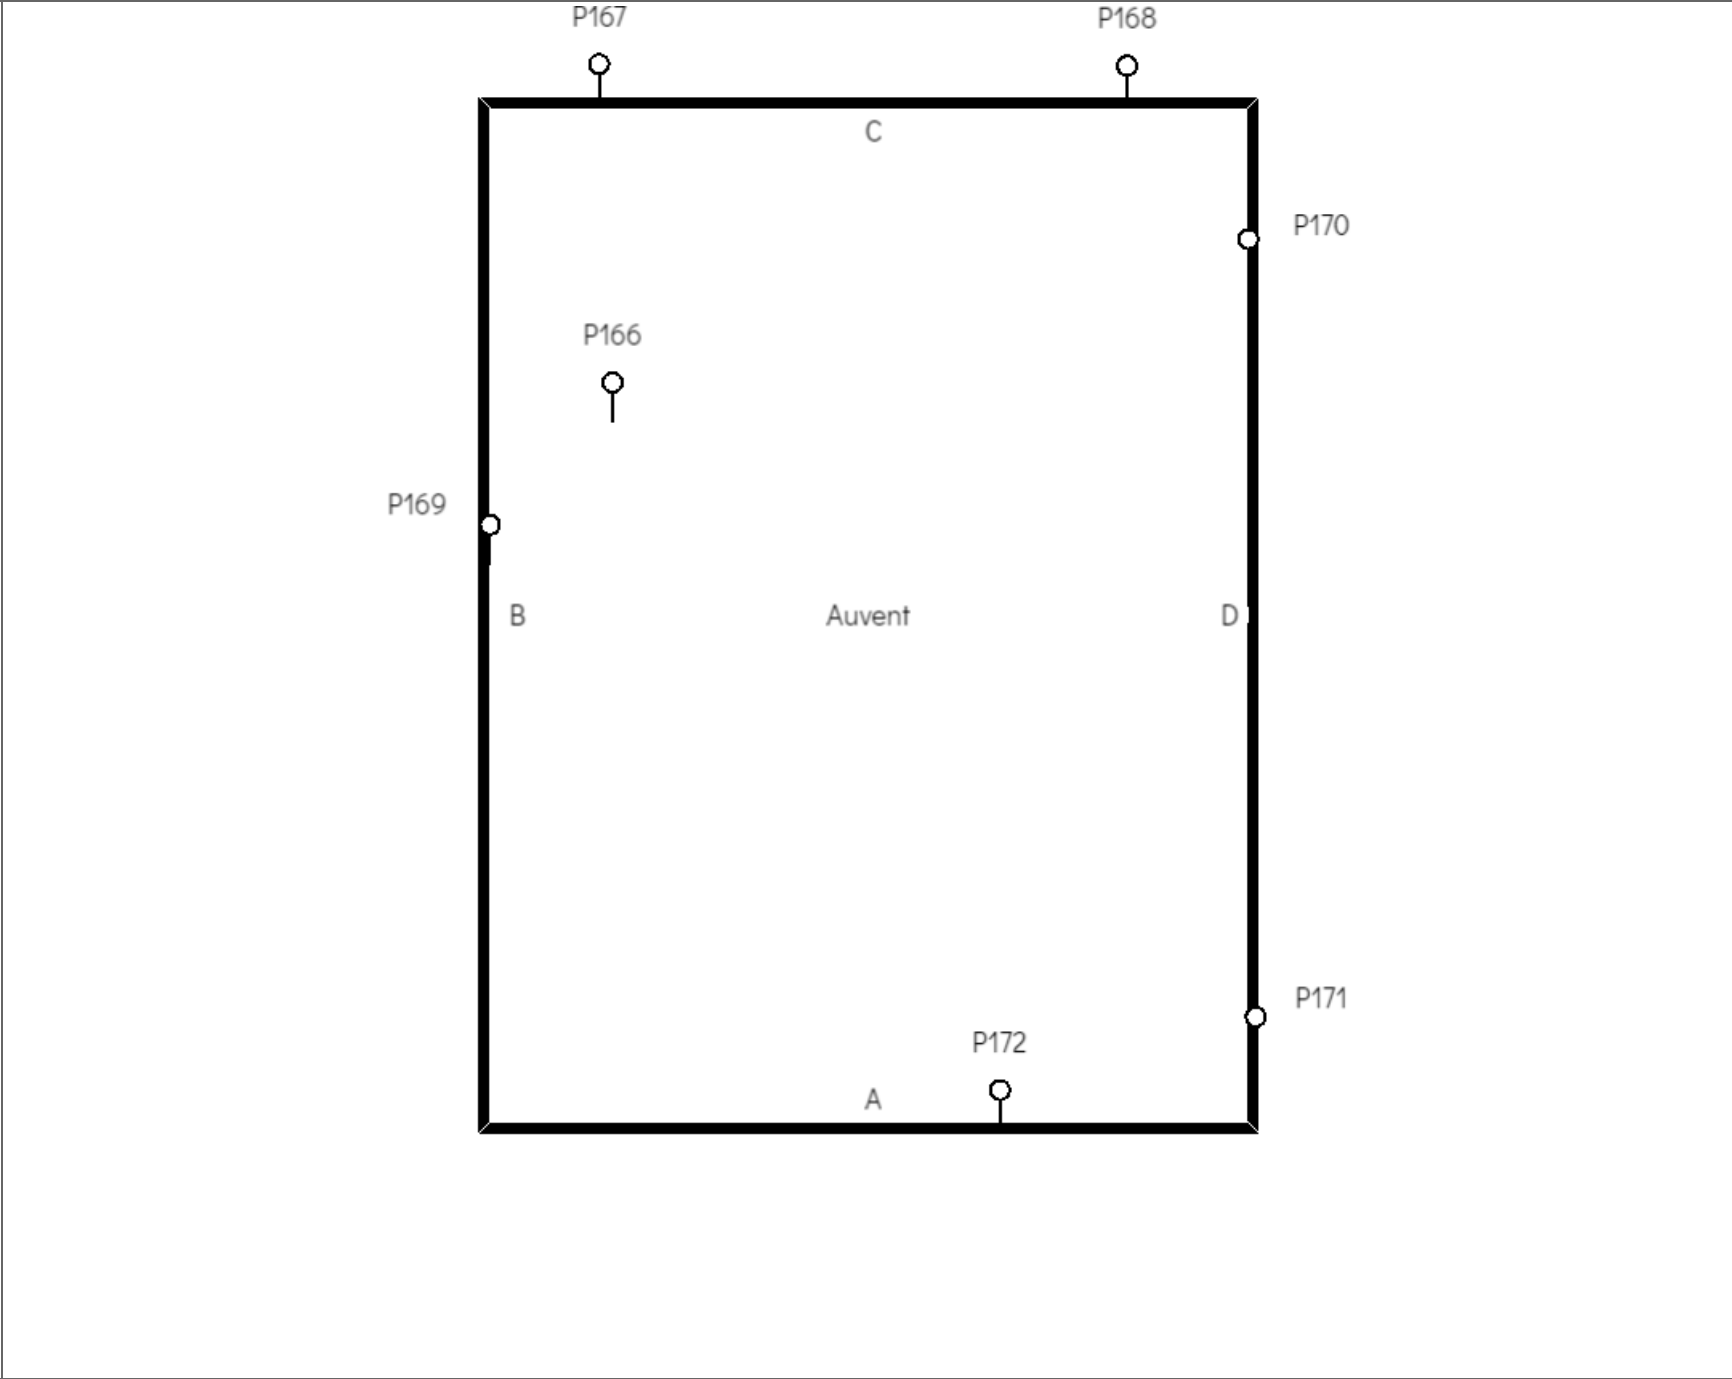


Planche de repérage usuel		20/38
Extérieur		
Référence	AMITRAV-E6032229-2401-V1	Version 2
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

Prélèvements	
P173	Extérieur Mur Façade Peinture, Plâtre
P174	Extérieur Isolant Façade Isolant laine
P175	Extérieur Panneau Façade Peinture, Plaque
P176	Extérieur Soubassement Imperméabilisants
P177	Extérieur Enduit beige Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés)
P178	Extérieur Enduit beige Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés)
P179	Extérieur Enduit bleu Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés)
P180	Extérieur Enduit bleu Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés)
P181	Extérieur Isolant Façade Isolant laine
P182	Extérieur Mur Façade Peinture, Plâtre
P183	Extérieur Panneau Façade Peinture, Plaque

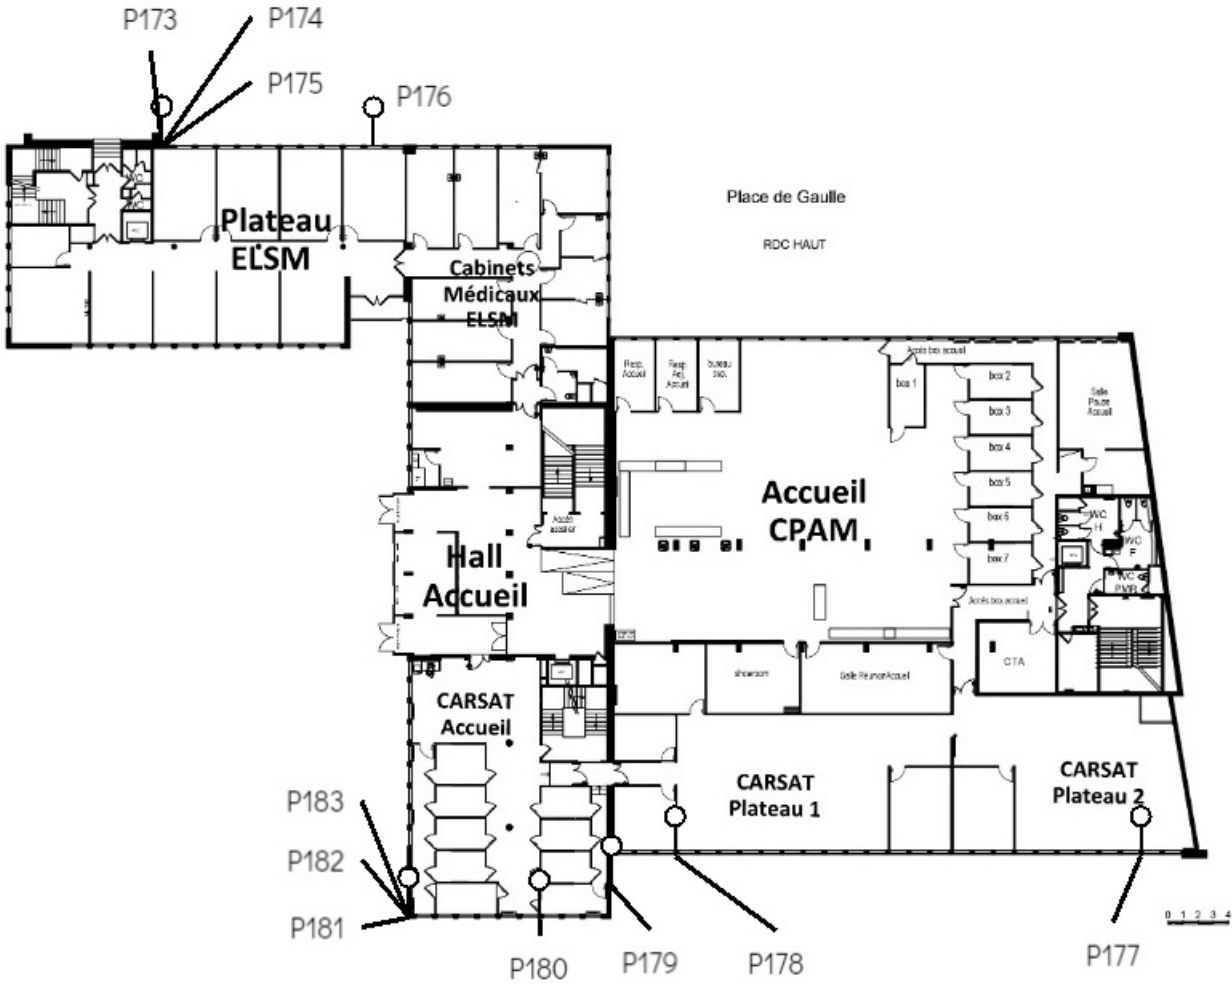

Plan de répartition des zones de stockage et de réunion au RDC BAS. Le plan est divisé en six zones principales :

- Zone 1 :** Stockage Informatique, Stockage Pharmacies, Stockage CSE, Salle de Réunion Châtelet, Eco-Cavane, WC, TGBT, Salle de Réunion St Paul, Salle de Réunion Maréchal.
- Zone 2 :** Stockage Mobilier, Stockage Imprimerie, Local Archives, Stockage PAB, Stockage Atelier, Imprimerie Rapide, Local CSE.
- Zone 3 :** Stockage et salle de Réunion (zone hachurée), Flux entrants (zone hachurée), Salle de Formation Recadrage.
- Zone 4 :** Corridor, Imprimerie Rapide, Local CSE.
- Zone 5 :** Salle de Réunion Cotignac, Local Info DRSM, Archives DRSM, DRSM, DRSM.
- Zone 6 :** Garage Vélo, Local Archives, Stockage Atelier.

Le plan est également divisé en six zones principales :

- Zone 1 :** Stockage Informatique, Stockage Pharmacies, Stockage CSE, Salle de Réunion Châtelet, Eco-Cavane, WC, TGBT, Salle de Réunion St Paul, Salle de Réunion Maréchal.
- Zone 2 :** Stockage Mobilier, Stockage Imprimerie, Local Archives, Stockage PAB, Stockage Atelier, Imprimerie Rapide, Local CSE.
- Zone 3 :** Stockage et salle de Réunion (zone hachurée), Flux entrants (zone hachurée), Salle de Formation Recadrage.
- Zone 4 :** Corridor, Imprimerie Rapide, Local CSE.
- Zone 5 :** Salle de Réunion Cotignac, Local Info DRSM, Archives DRSM, DRSM, DRSM.
- Zone 6 :** Garage Vélo, Local Archives, Stockage Atelier.

Planche de repérage usuel		22/38
Rdc Bas / Zone 1		
Référence	AMITRAV-E6032229-2401-V1	Version 2
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

Prélèvements
P200 Stockage informatique 1 Sol Peintures de sol, Ragréages
P201 Stockage CSE Mur A Enduit de rebouchage
P202 Stockage CSE Mur C Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

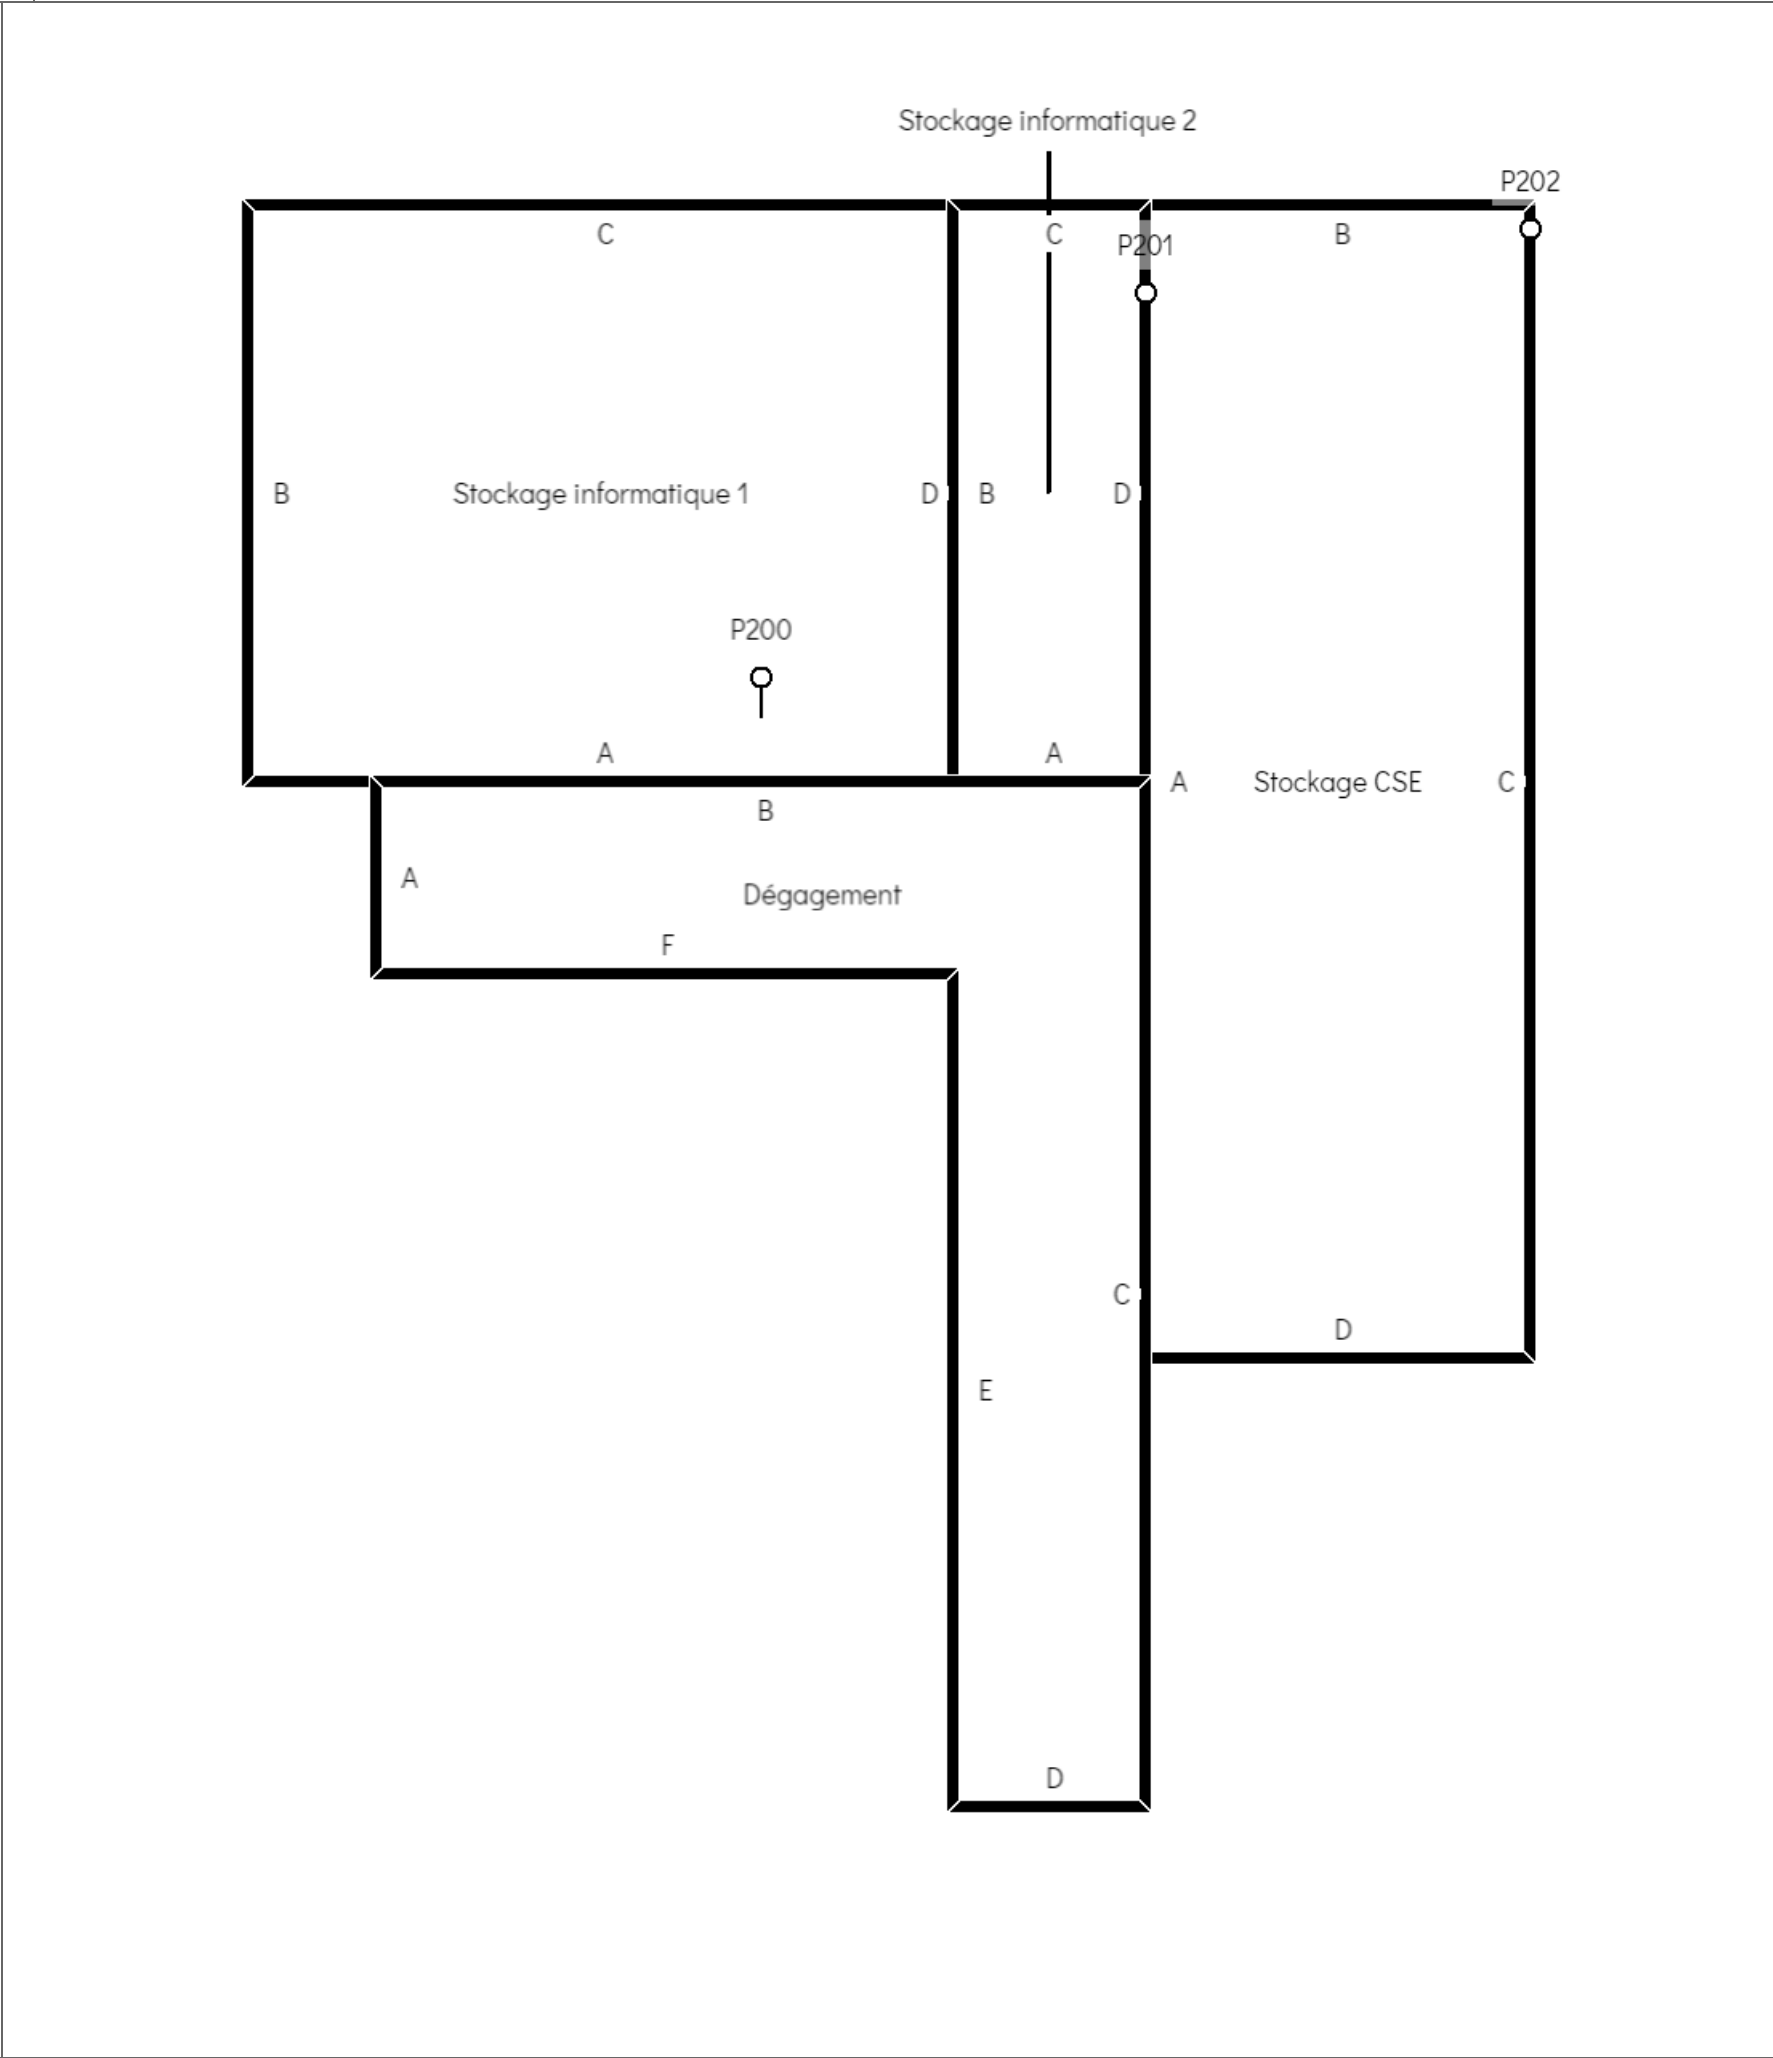


Planche de repérage usuel		24/38
Rdc Bas / Zone 2		
Référence	AMITRAV-E6032229-2401-V1	Version 2
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

Prélèvements	
P204	Dgt Imprimerie Sol Peintures de sol, Ragréages
P205	Dgt Imprimerie Plaque fibres-ciment plafond Panneaux (fibre-ciment...)
P206	Chauderie Sol Colles et joints de carrelage, Ragréages
P207	Chauderie Plinthe Colle de plinthe
P208	Chauderie Mur B Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture
P209	Chauderie Enduit de rebouchage Enduit de rebouchage
P210	Chauderie Plafond Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture
P211	Chauderie Faïence Colles et joints de carrelage ou de faïence
P212	Chauderie Faïence Colles et joints de carrelage ou de faïence
P213	Chauderie Conduit fibres-ciment Conduits en fibre-ciment
P214	Stockage atelier 3 Sol Colles bitumineuses, Dalles de sol
P215	Stockage atelier 3 Sol Colles bitumineuses, Dalles de sol
P216	Stockage atelier 3 Faïence Colles et joints de carrelage ou de faïence
P217	Repos Fenêtre Joints de mastic de vitrage
P242	Stockage PAB Sol Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Ragréages
P243	Stockage PAB Sol Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Ragréages

Légende

Colles bitumineuses, Dalles de sol Conduits en fibre-ciment Panneaux (fibre-ciment...)

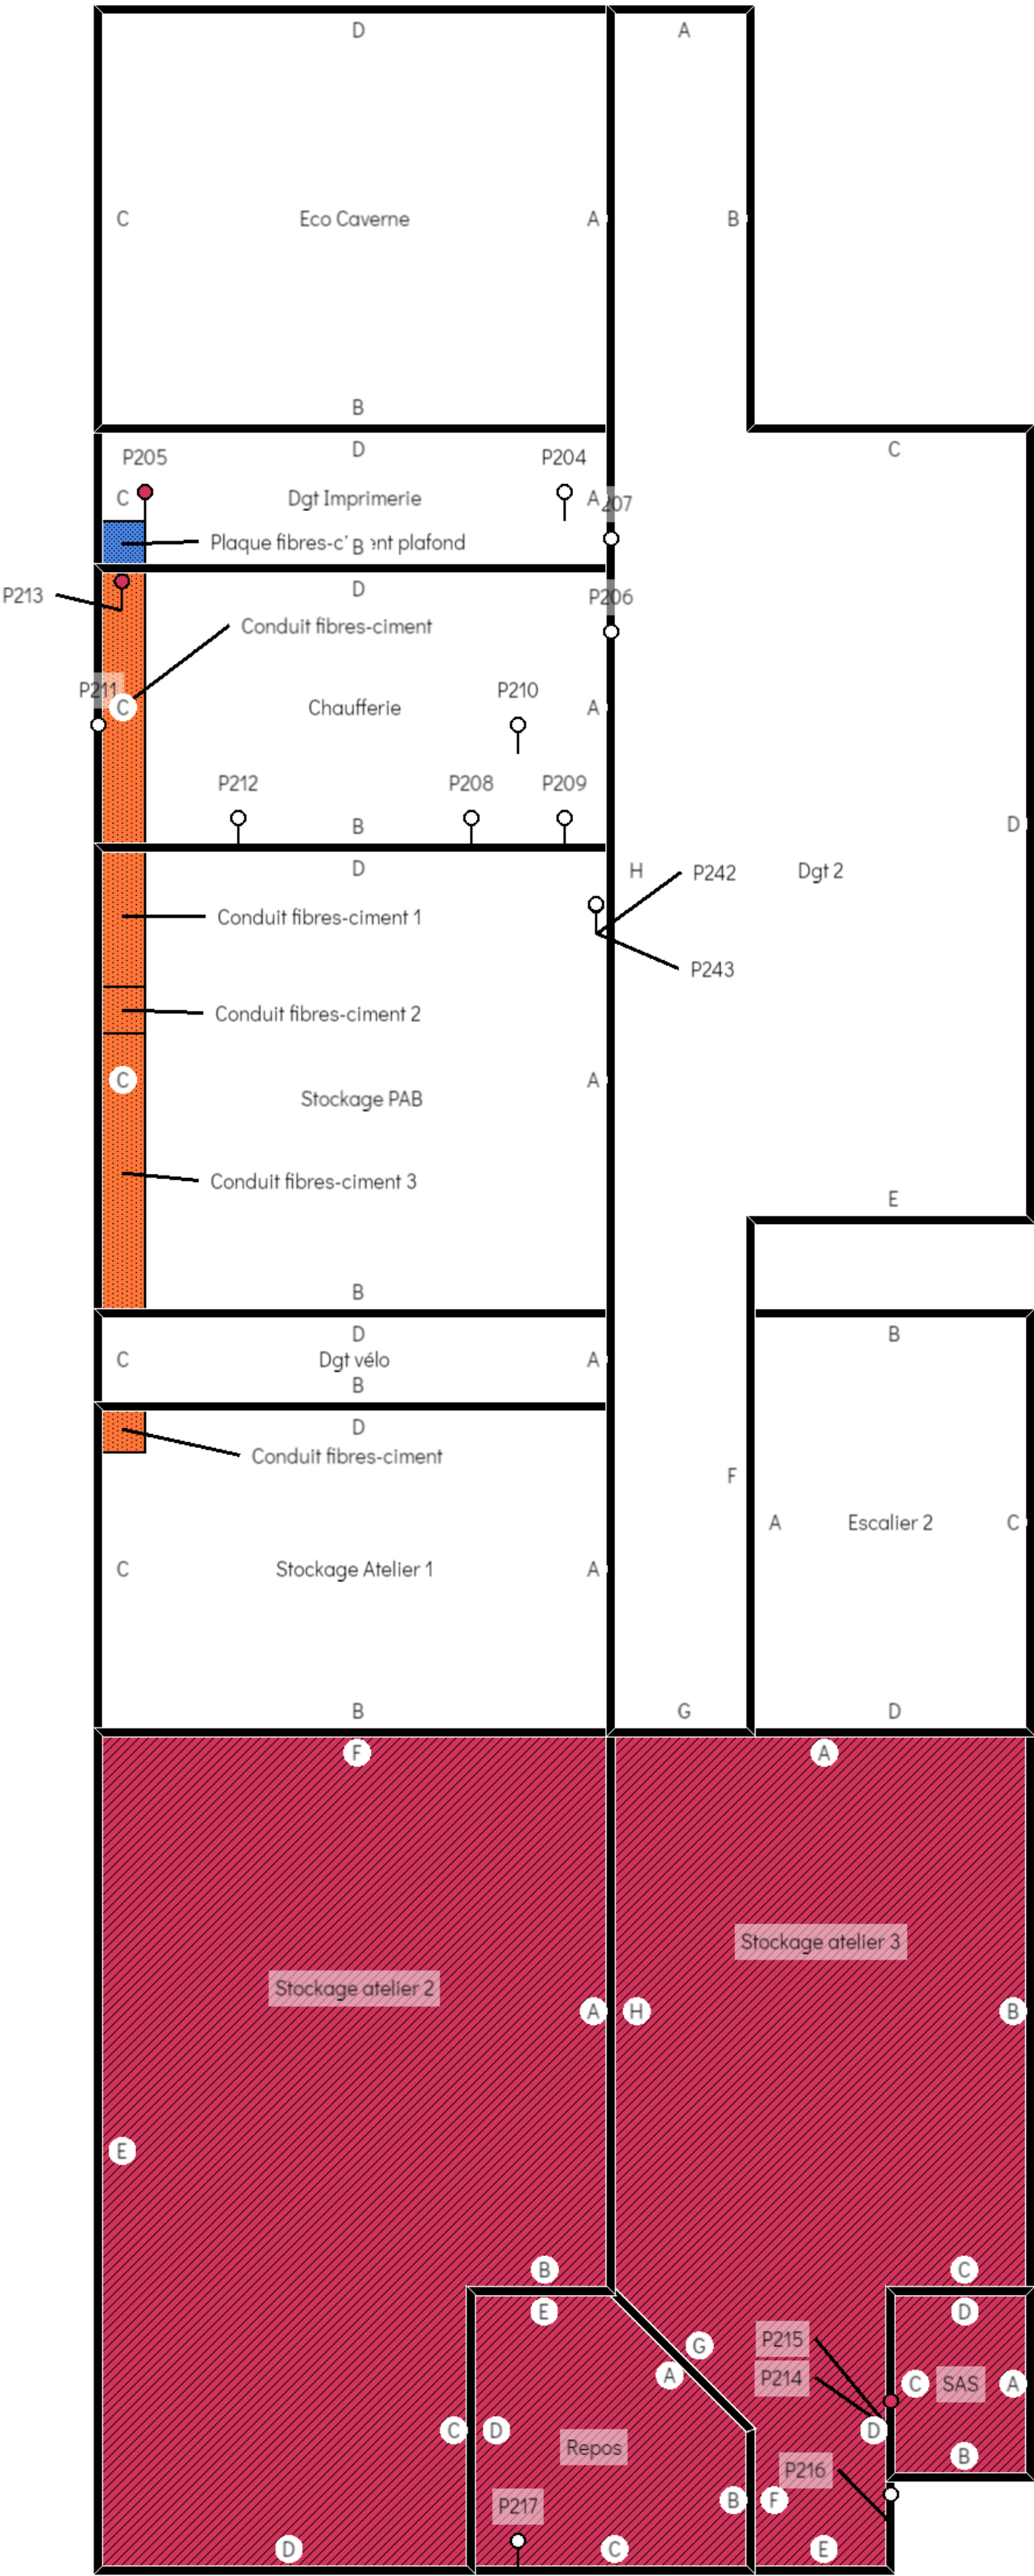


Planche de repérage usuel		25/38
Rdc Bas / Zone 3		
Référence	AMITRAV-E6032229-2401-V1	Version 2
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

Prélèvements
P218 Salle de Réunion St Paul Faux-plafonds Panneaux et plaques
P219 Stockage Imprimerie 2 Mur D Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre
P220 Stockage Imprimerie 2 Mur D Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre
P244 Dgt R Sol Colles non bitumineuses, Ragréages
P245 Salle de Réunion St Paul Sol Colles non bitumineuses, Ragréages

Légende

 Non visité/contrôlé

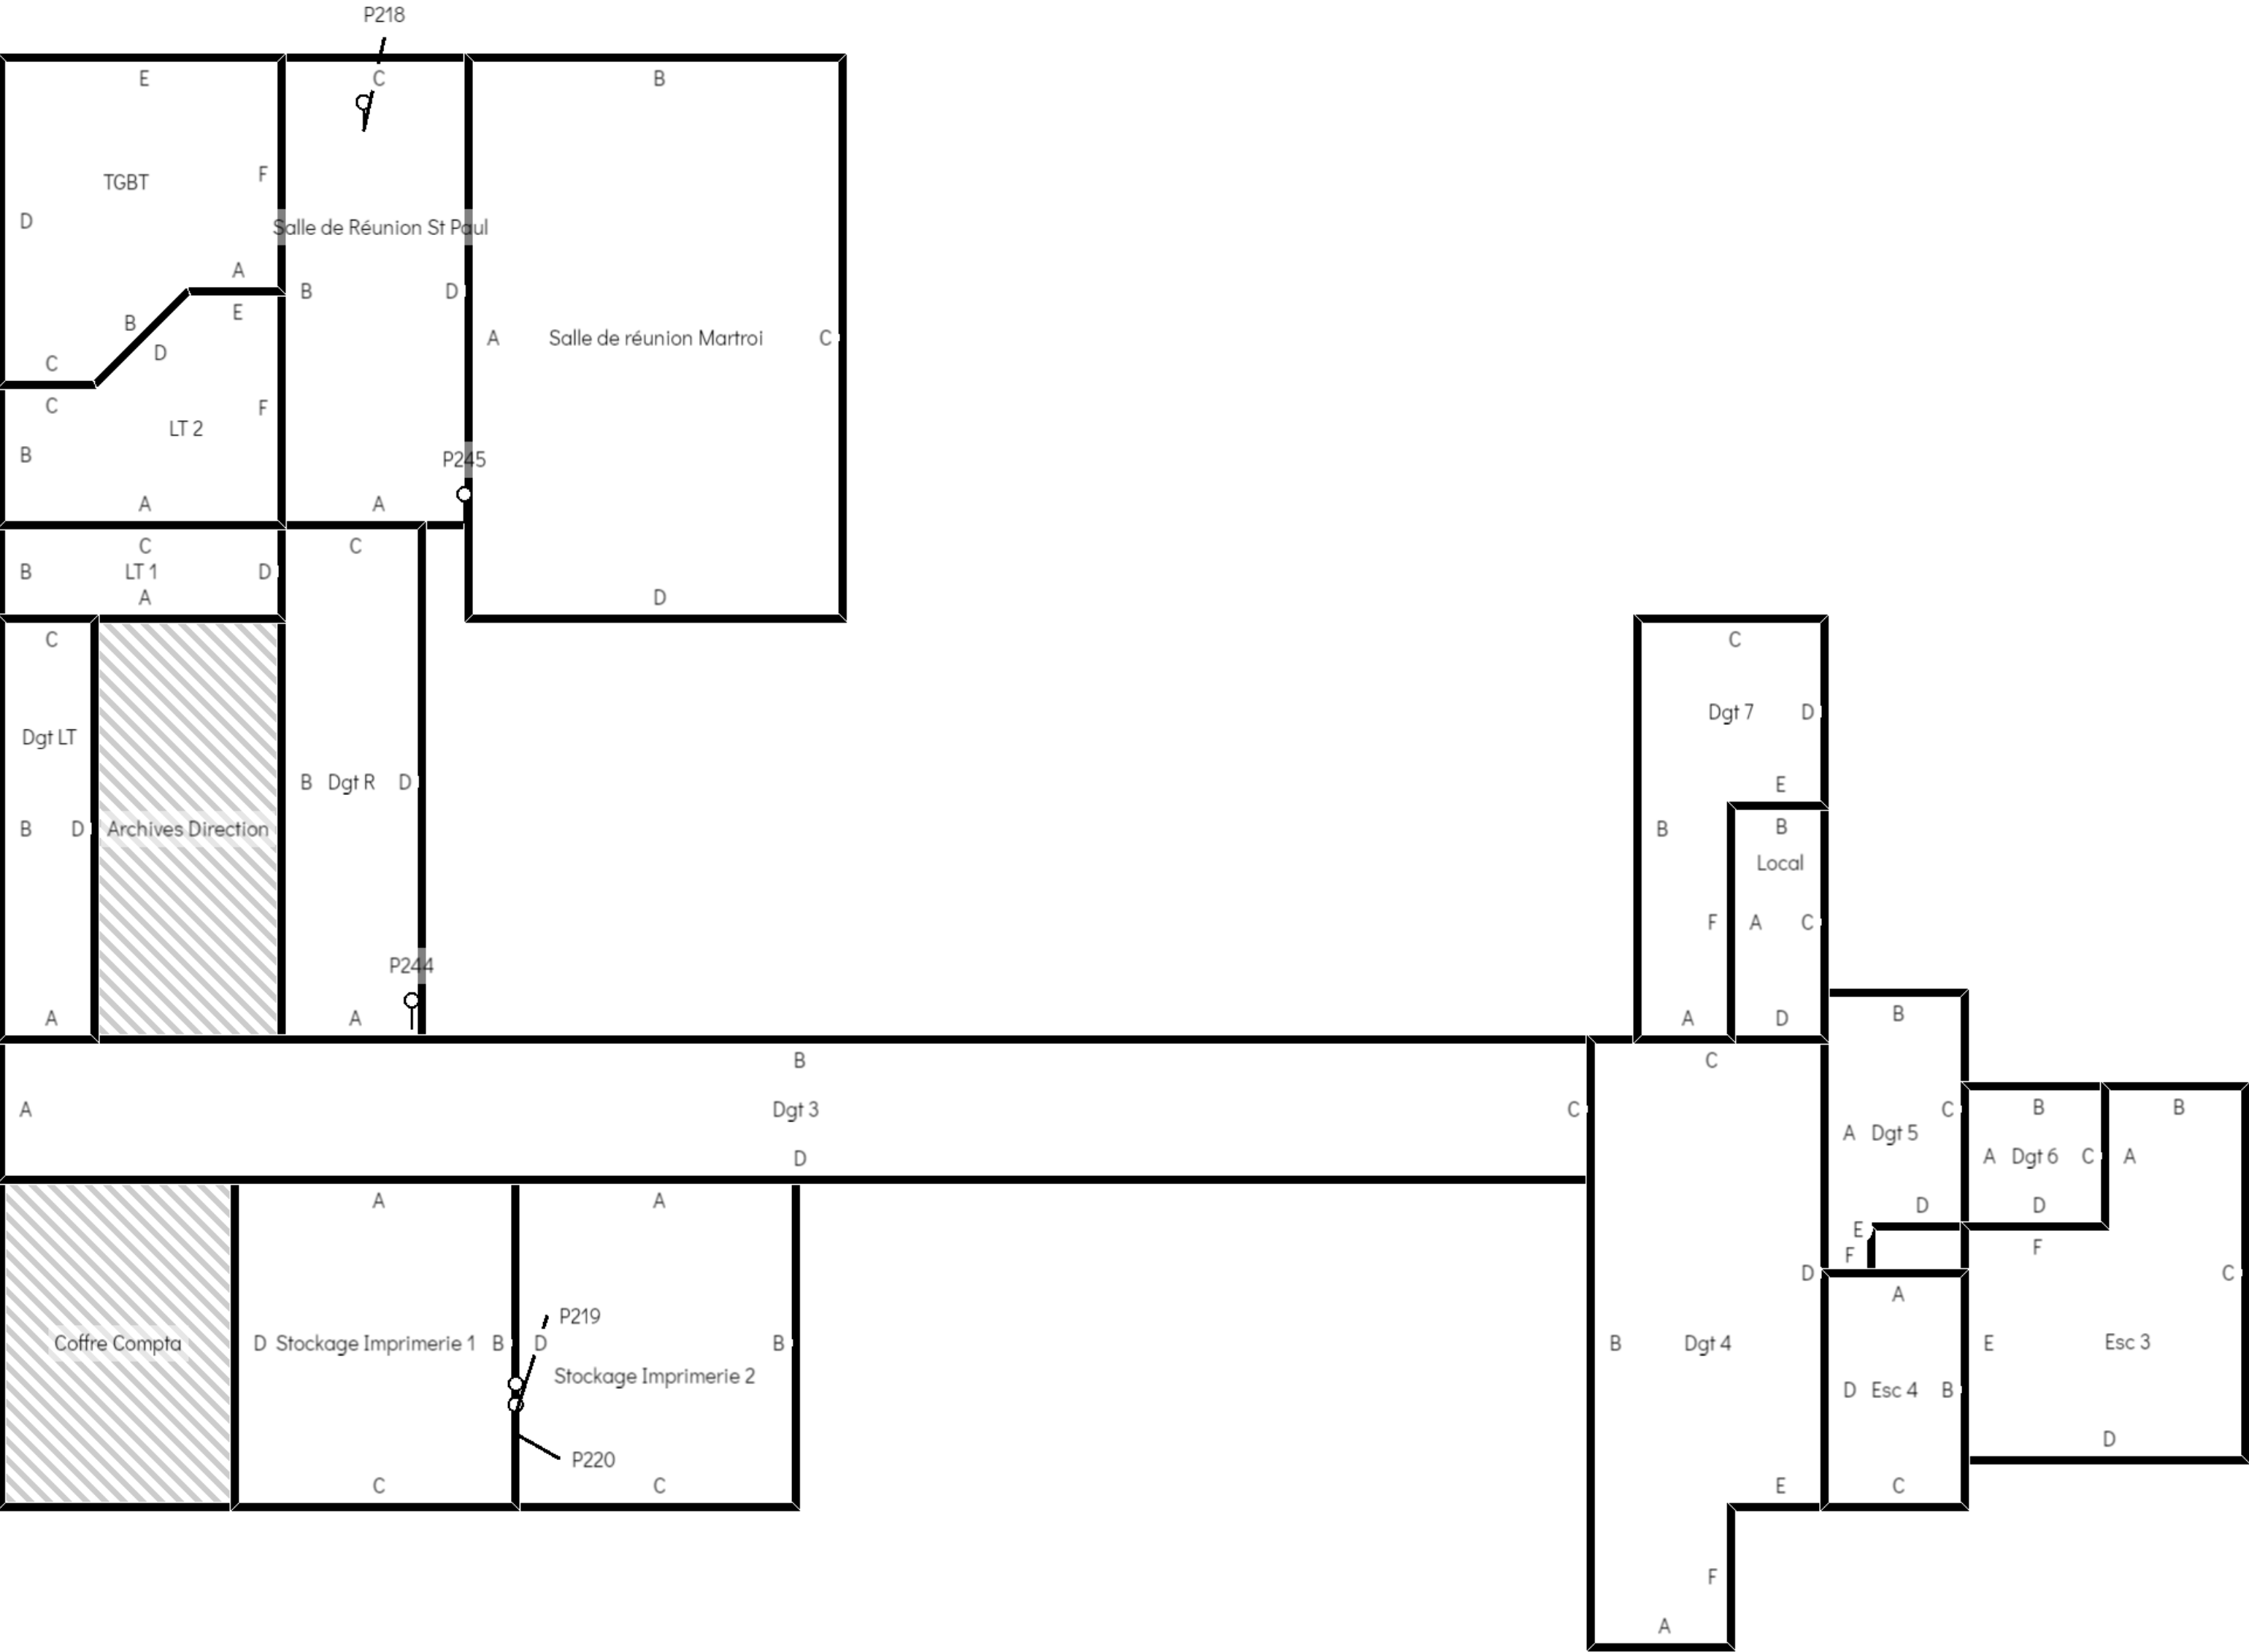


Planche de repérage usuel		27/38
Référence	AMITRAV-E6032229-2401-V1	Version 2
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

Prélevements
P184 DRSM 1 Mur D Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre, Toile de verre
P185 DRSM 1 Mur D Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre, Toile de verre
P186 DRSM 1 Faux-plafonds Panneaux et plaques
P187 DRSM 1 Isolant cloisons Isolants intérieurs fibreux
P188 DRSM 1 Plafond Flocages
P189 DRSM 2 Mur C Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre, Toile de verre
P190 DRSM 2 Mur C Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre, Toile de verre
P191 DRSM 2 Faux-plafonds Panneaux et plaques
P192 DRSM 2 Conduit Conduit
P193 DRSM 3 Mur F Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture
P194 DRSM 3 Plafond Flocages
P195 Dégagement Sol Peintures de sol, Ragréages
P196 Dégagement Mur B Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture
P197 Dégagement Plafond Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture
P198 Local Sol Colles et joints de carrelage, Ragréages
P199 Local Plinthe Colle de plinthe

Légende

 Panneaux (fibre-ciment...)

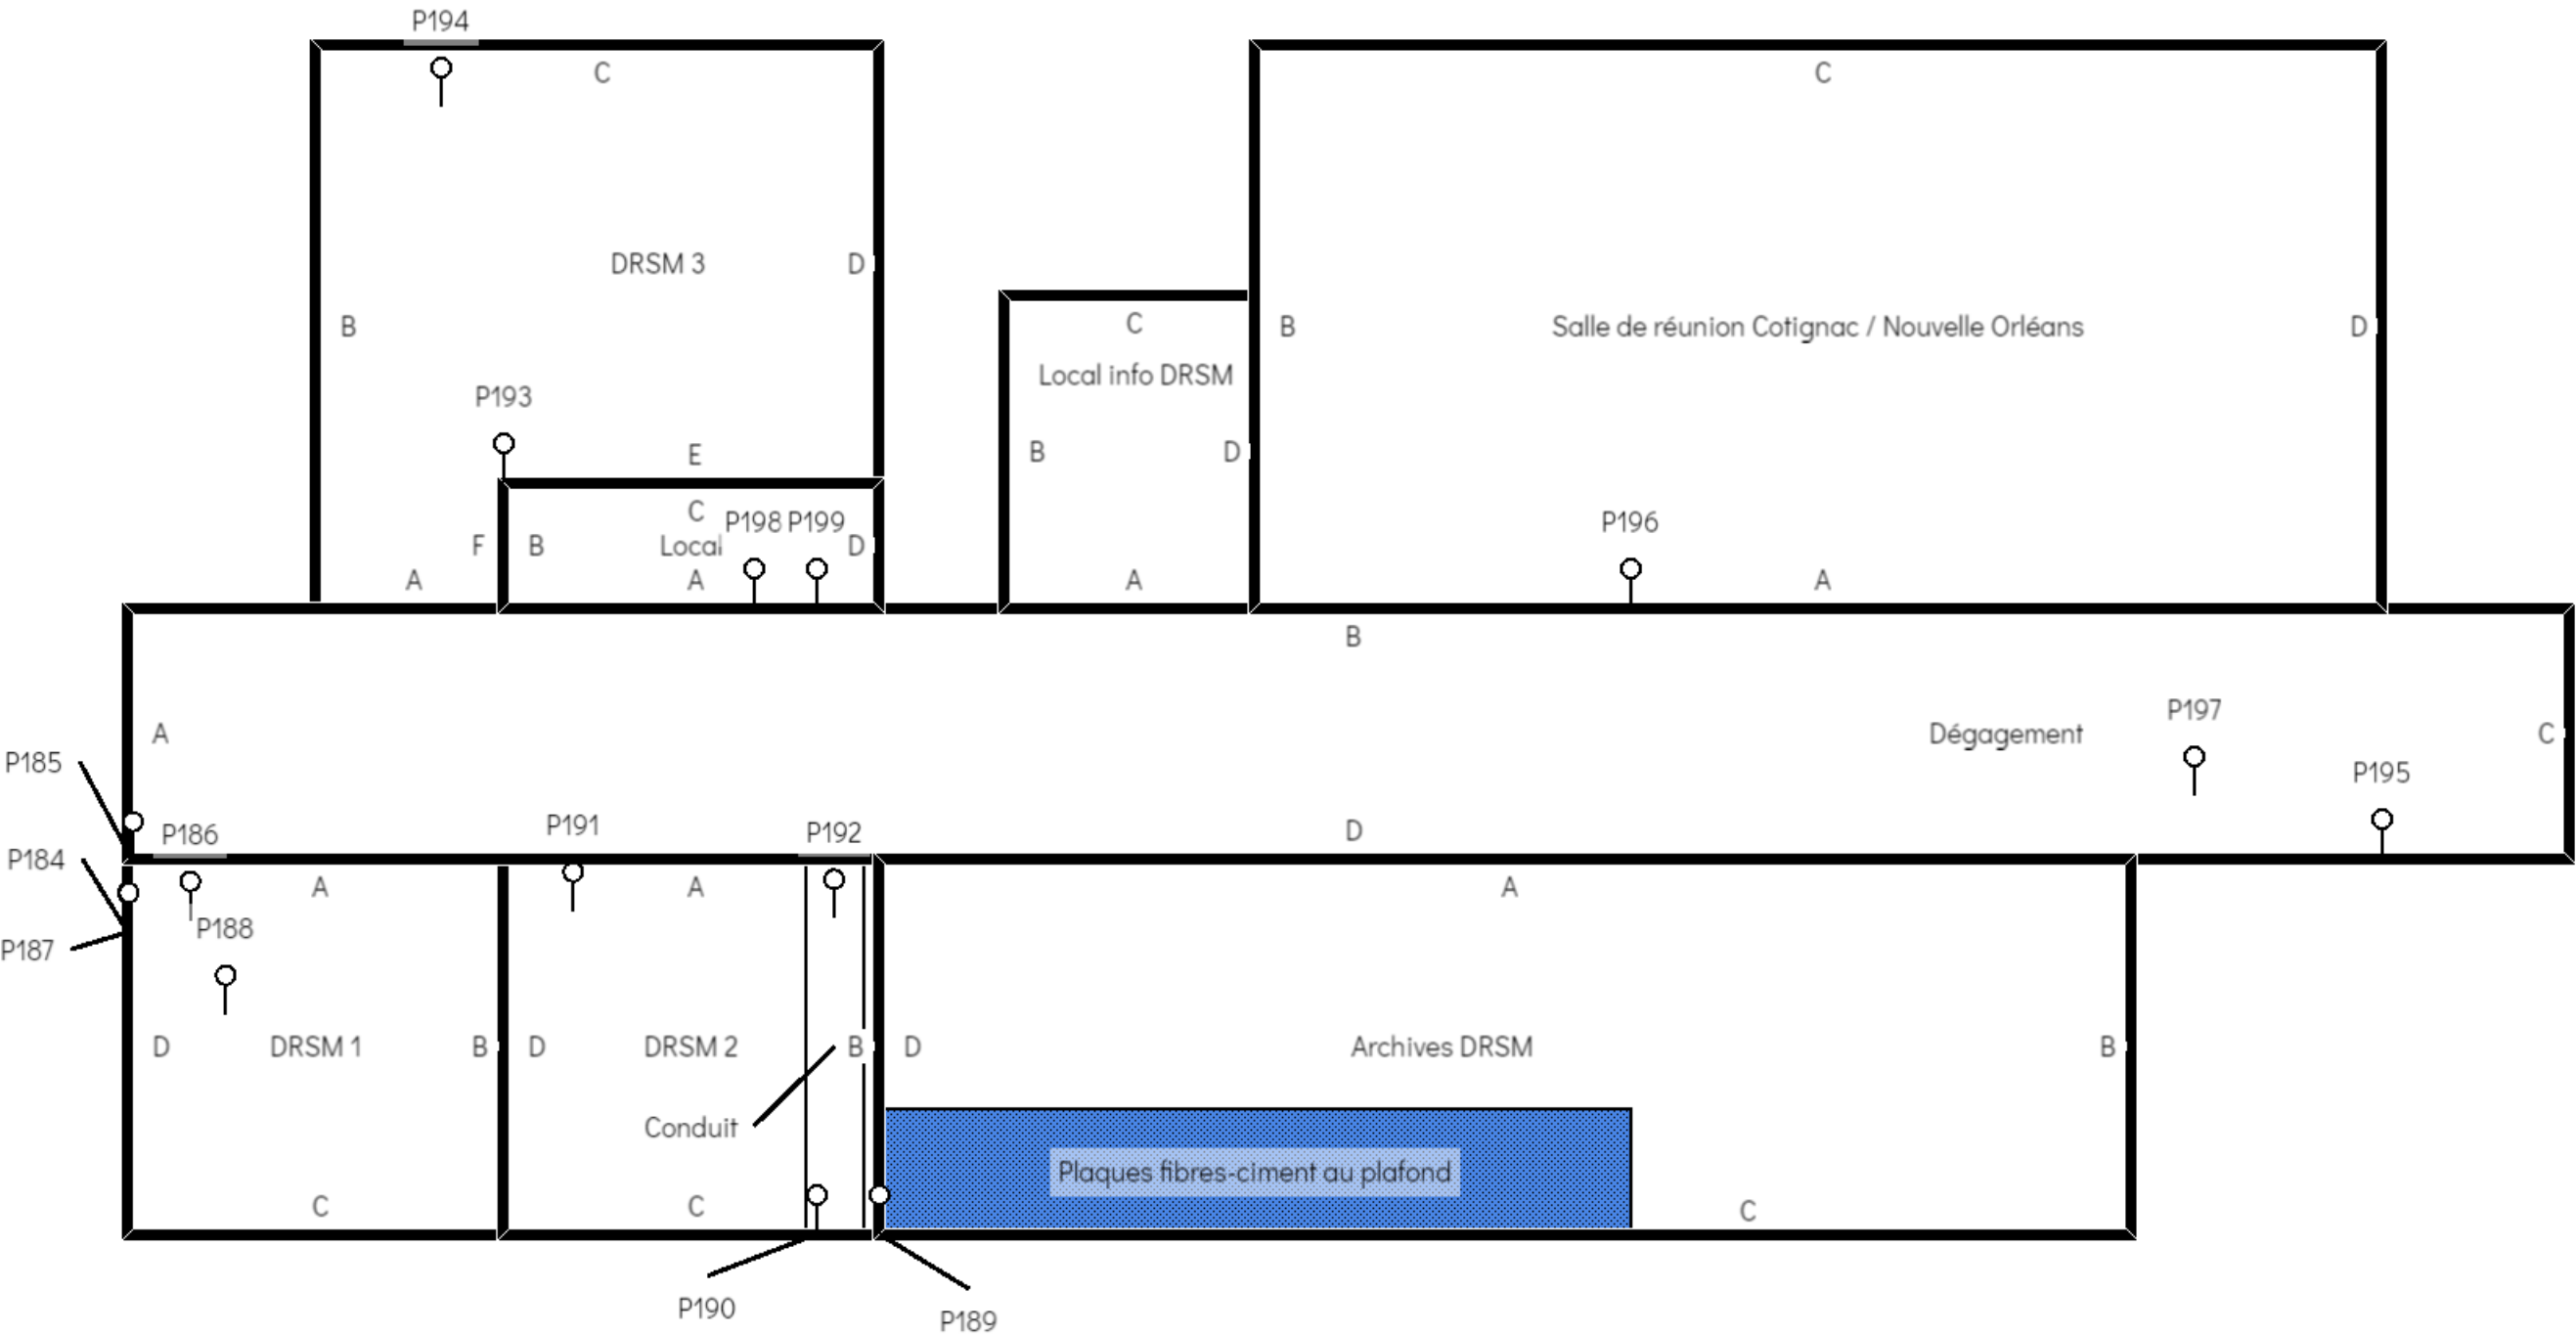


Planche de repérage usuel Rdc Bas / Zone 6		28/38
Référence	AMITRAV-E6032229-2401-V1	Version 2
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	



Prélèvements	
P203	Garage Vélo Poutre Peinture

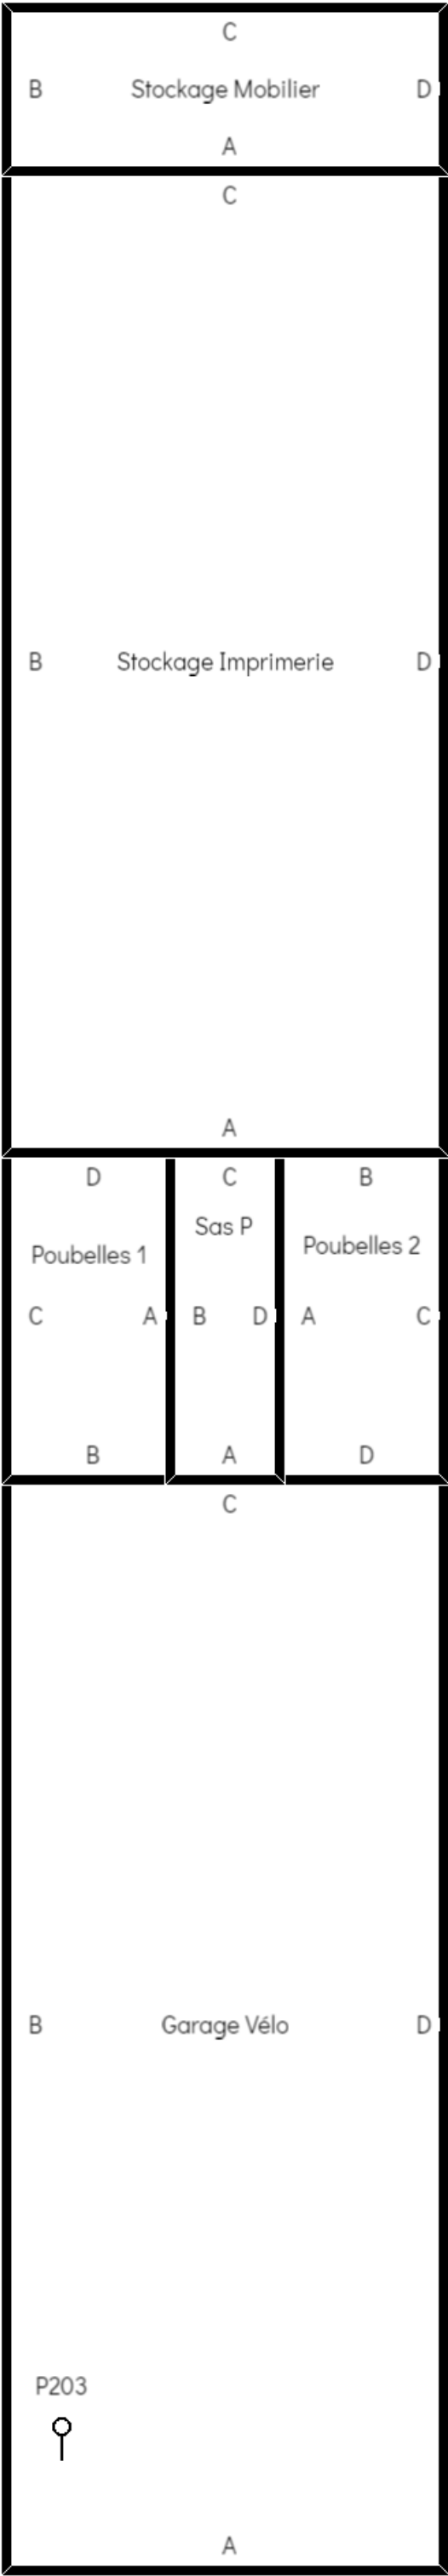


Planche de repérage usuel		30/38
Sous-sol / Zone 1		
Référence	AMITRAV-E6032229-2401-V1	Version 2
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

Légende

 Conduits en fibre-ciment

 Non visité/contrôlé

 Panneaux (fibre-ciment...)

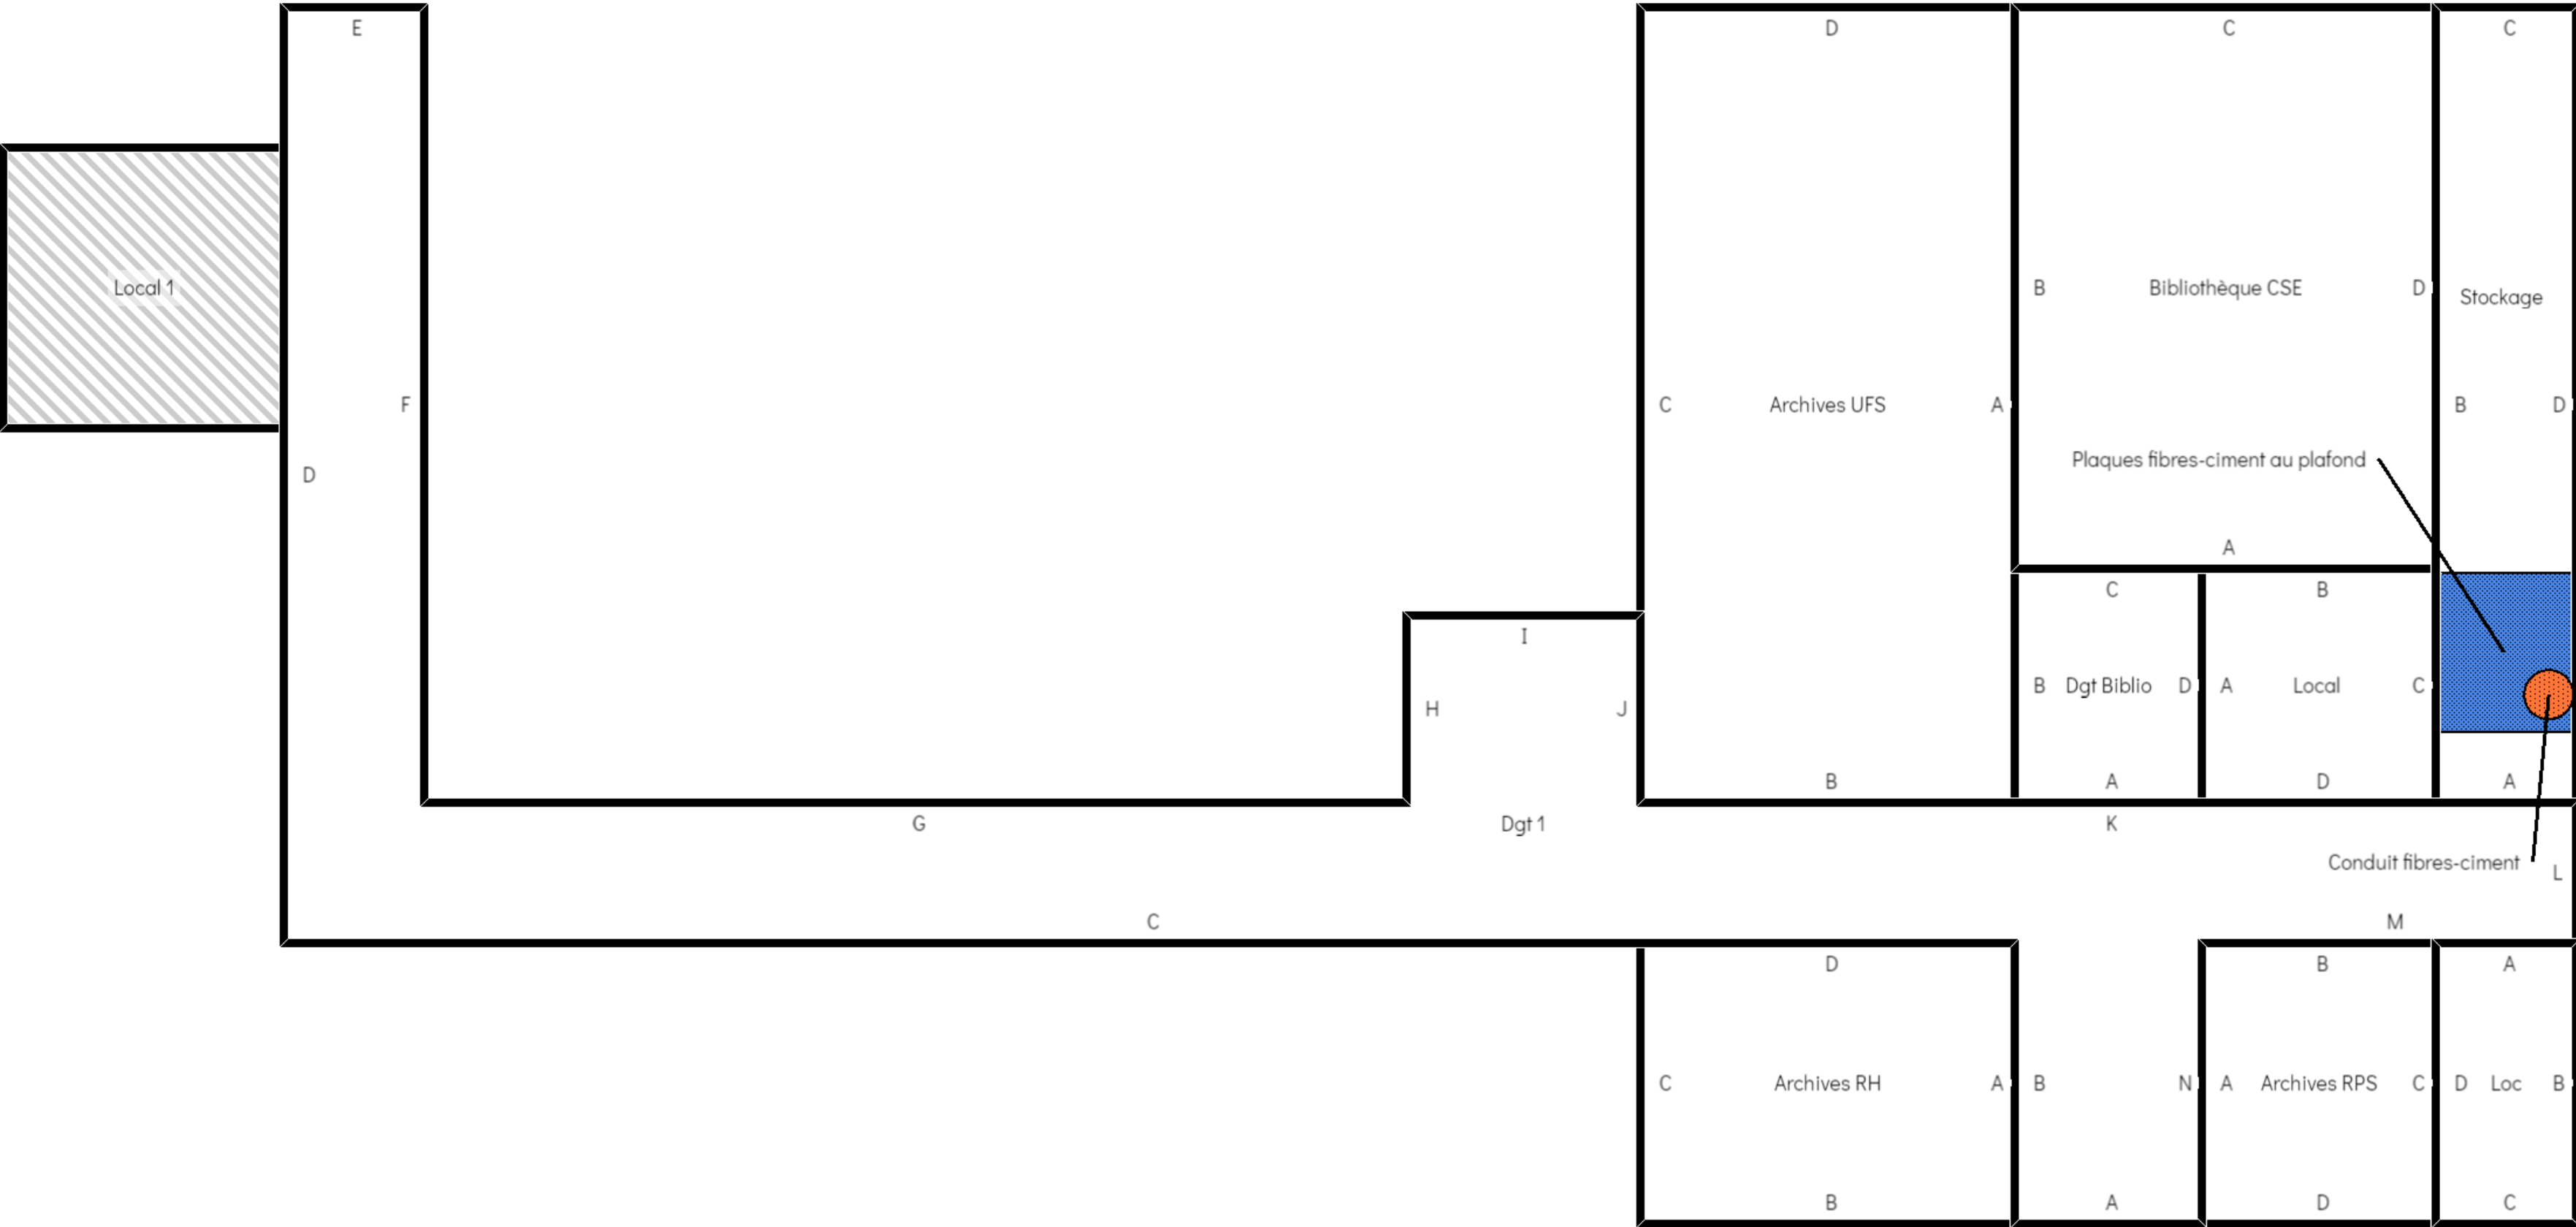


Planche de repérage usuel		31/38
Sous-sol / Zone 2		
Référence	AMITRAV-E6032229-2401-V1	Version 2
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

Prélèvements	
P226	Dgt 2 Sol Peintures de sol, Ragréages
P227	Dgt 2 Mur E Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture
P228	Dgt 2 Calorifuge enveloppe beige Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...), Enveloppes (bandes tissées enduites ou non)
P229	Dgt 2 Calorifuge enveloppe gris Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...), Enveloppes (bandes tissées enduites ou non)
P230	Dgt 2 Calorifuge enveloppe plâtreux Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...), Enveloppes (bandes tissées enduites ou non)
P231	Escalier 2 Sol Peintures de sol, Ragréages
P232	Escalier 2 Mur A Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture
P233	Escalier 2 Plafond Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture
P234	Local 007 Mur A Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture
P235	Local 007 Plafond Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture
P236	Archives Histoire Sol Colles et joints de carrelage
P237	Archives Histoire Plinthe Colle de plinthe
P238	Archives Histoire Mur A Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre
P239	Archives Histoire Mur A Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre
P240	Archives Histoire Mur E Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture
P241	Archives Histoire Plafond Peinture, Plâtre

Légende

-  Colle de plinthe
-  Colles et joints de carrelage

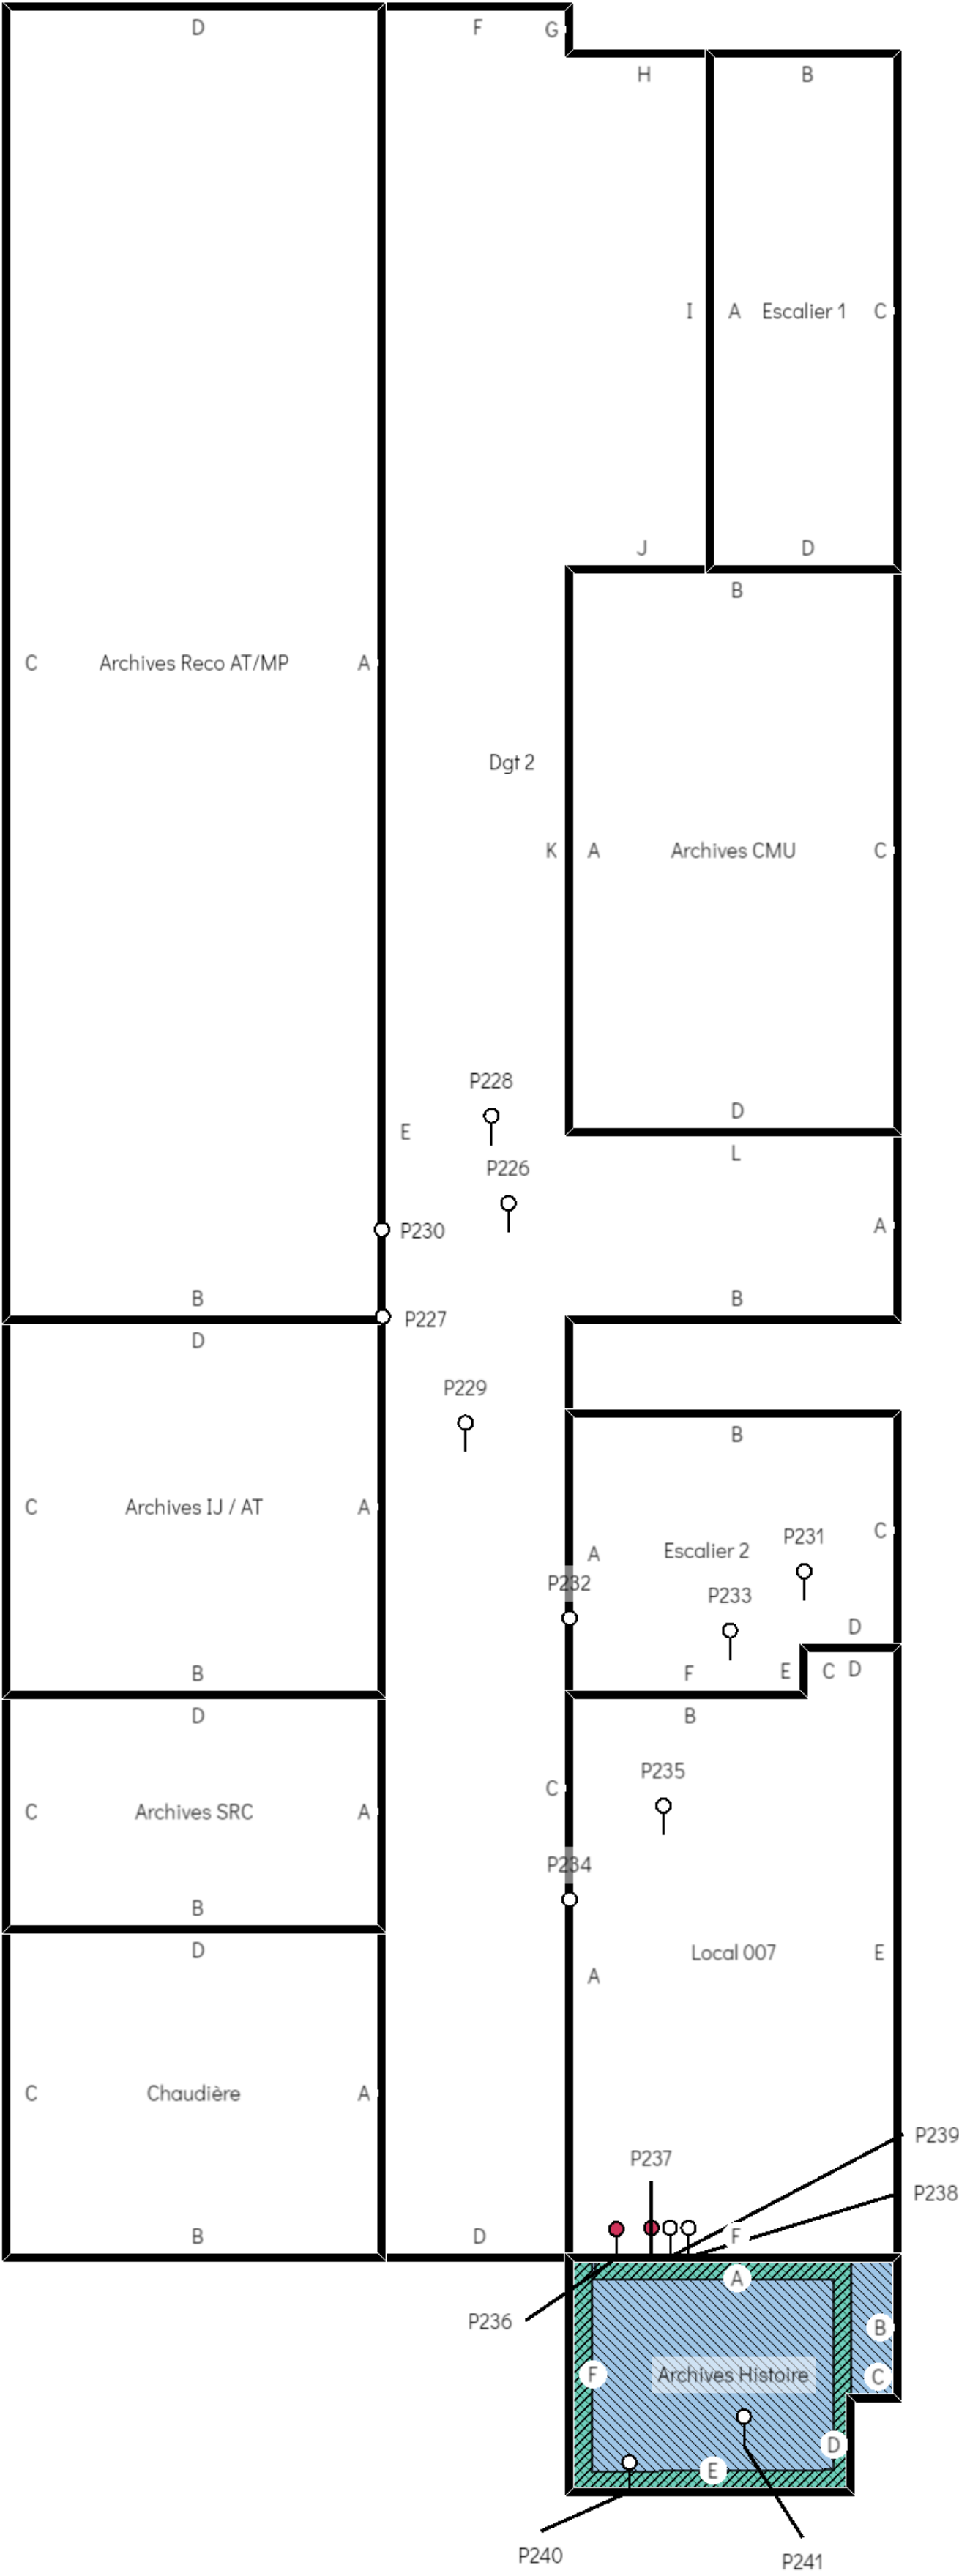


Planche de repérage usuel		32/38
Sous-sol / Zone 3		
Référence	AMITRAV-E6032229-2401-V1	Version 2
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

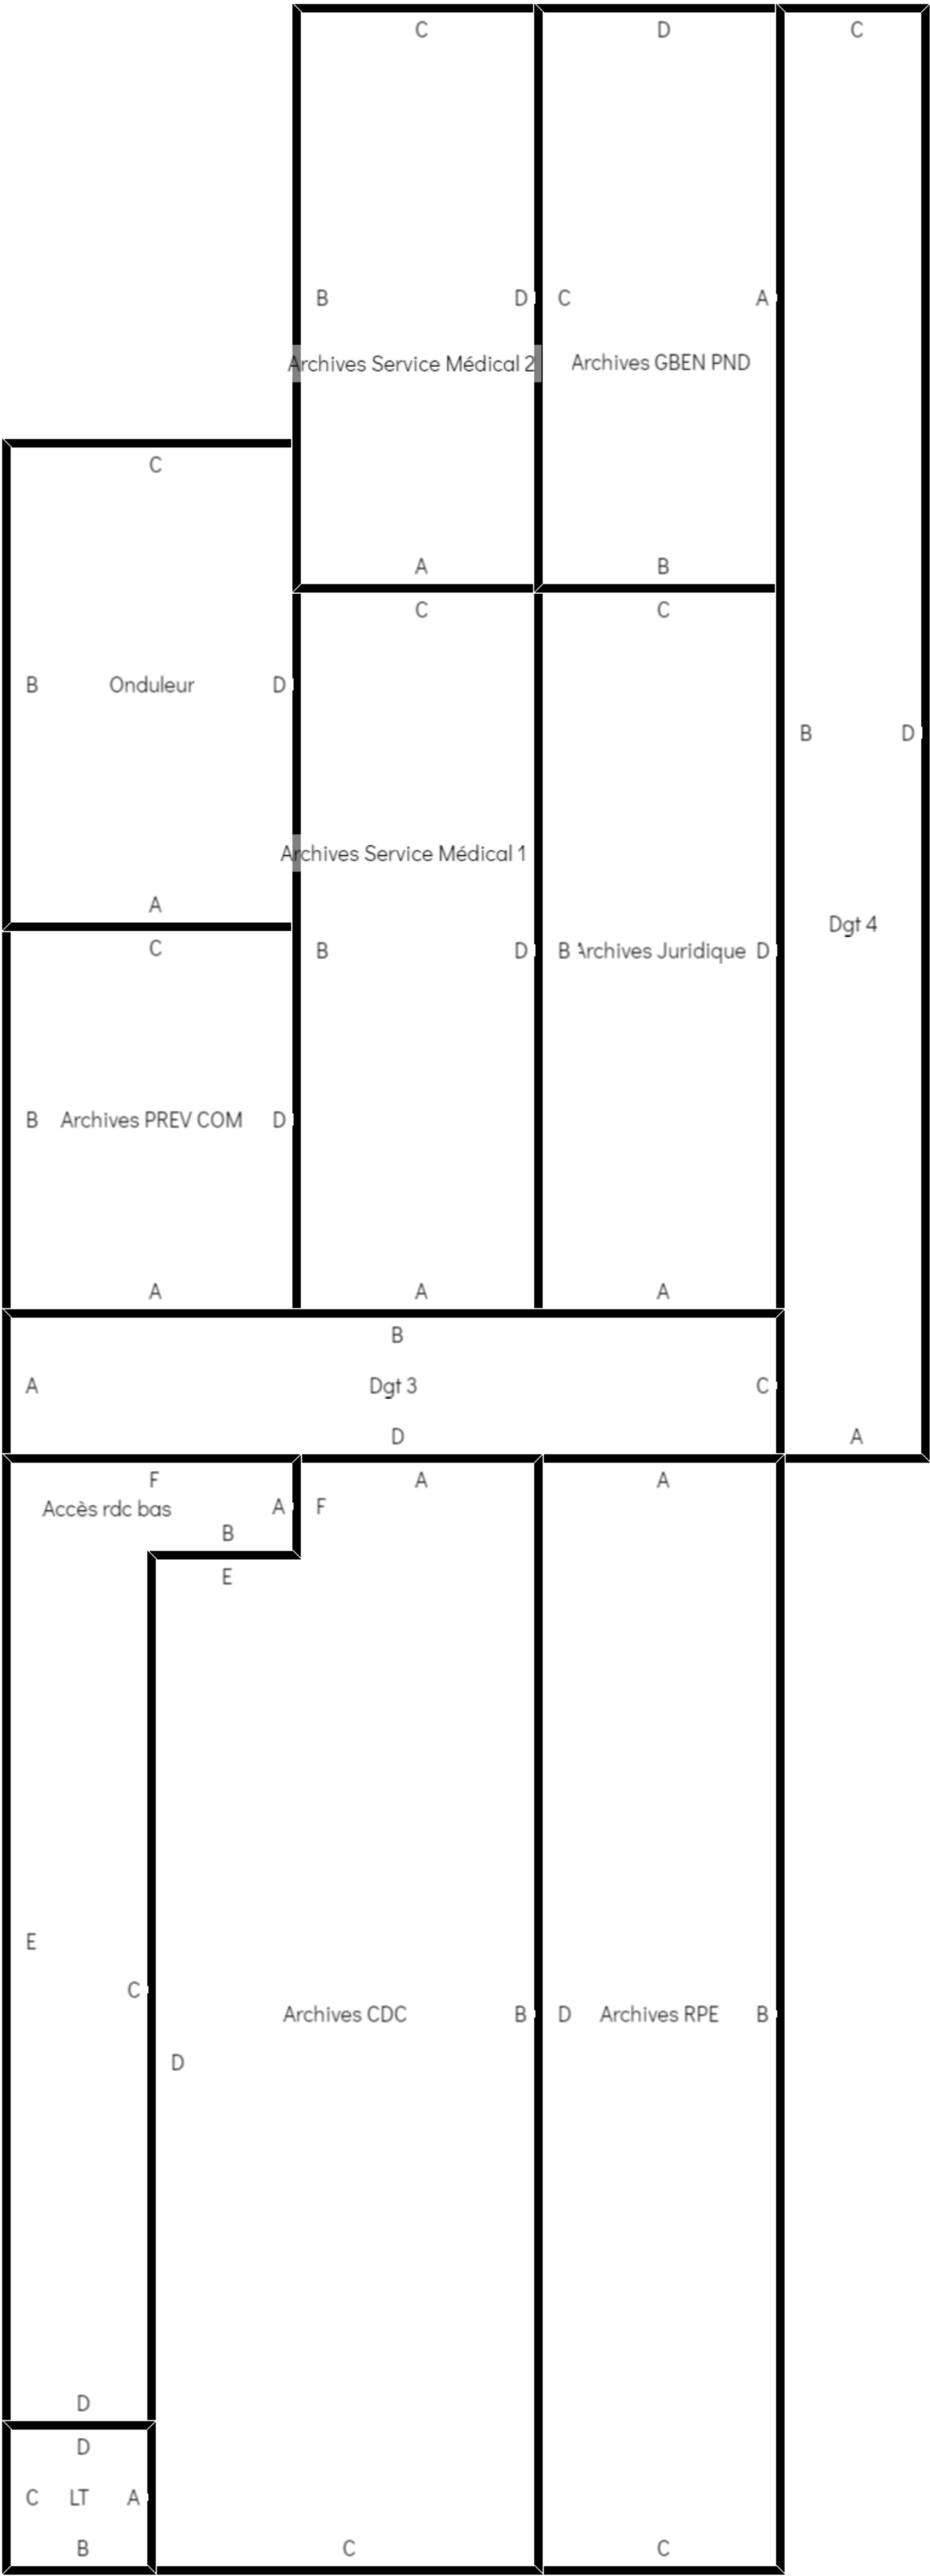


Planche de repérage usuel		33/38
4ème étage / Zone 1		
Référence	AMITRAV-E6032229-2401-V1	Version 2
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

Prélèvements	
P040	Resp. GAP Sol (sous lino) Colles non bitumineuses, Moquette
P041	Resp. GAP Coffrage sous fenêtre Bois, Peinture
P042	Resp. GAP Mur A Bandes calicot, Papier peint, Peinture, Placoplâtre
P043	Resp. GAP Mur A Bandes calicot, Papier peint, Peinture, Placoplâtre
P044	Resp. GAP Fenêtre Joints de mastic de vitrage
P045	Resp. GAP Faux-plafonds Panneaux et plaques
P046	Resp. GAP Plafond Panneaux collés, vissés ou cloués
P047	Bureau 1 Mur B Papier peint, Peinture, Plâtre
P048	Dgt 1 Poteau Papier peint, Peinture, Plâtre
P049	Dgt 2 Poteau Enduits à base de ciment lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage), Peinture

Légende

 Colles bitumineuses, Dalles de sol


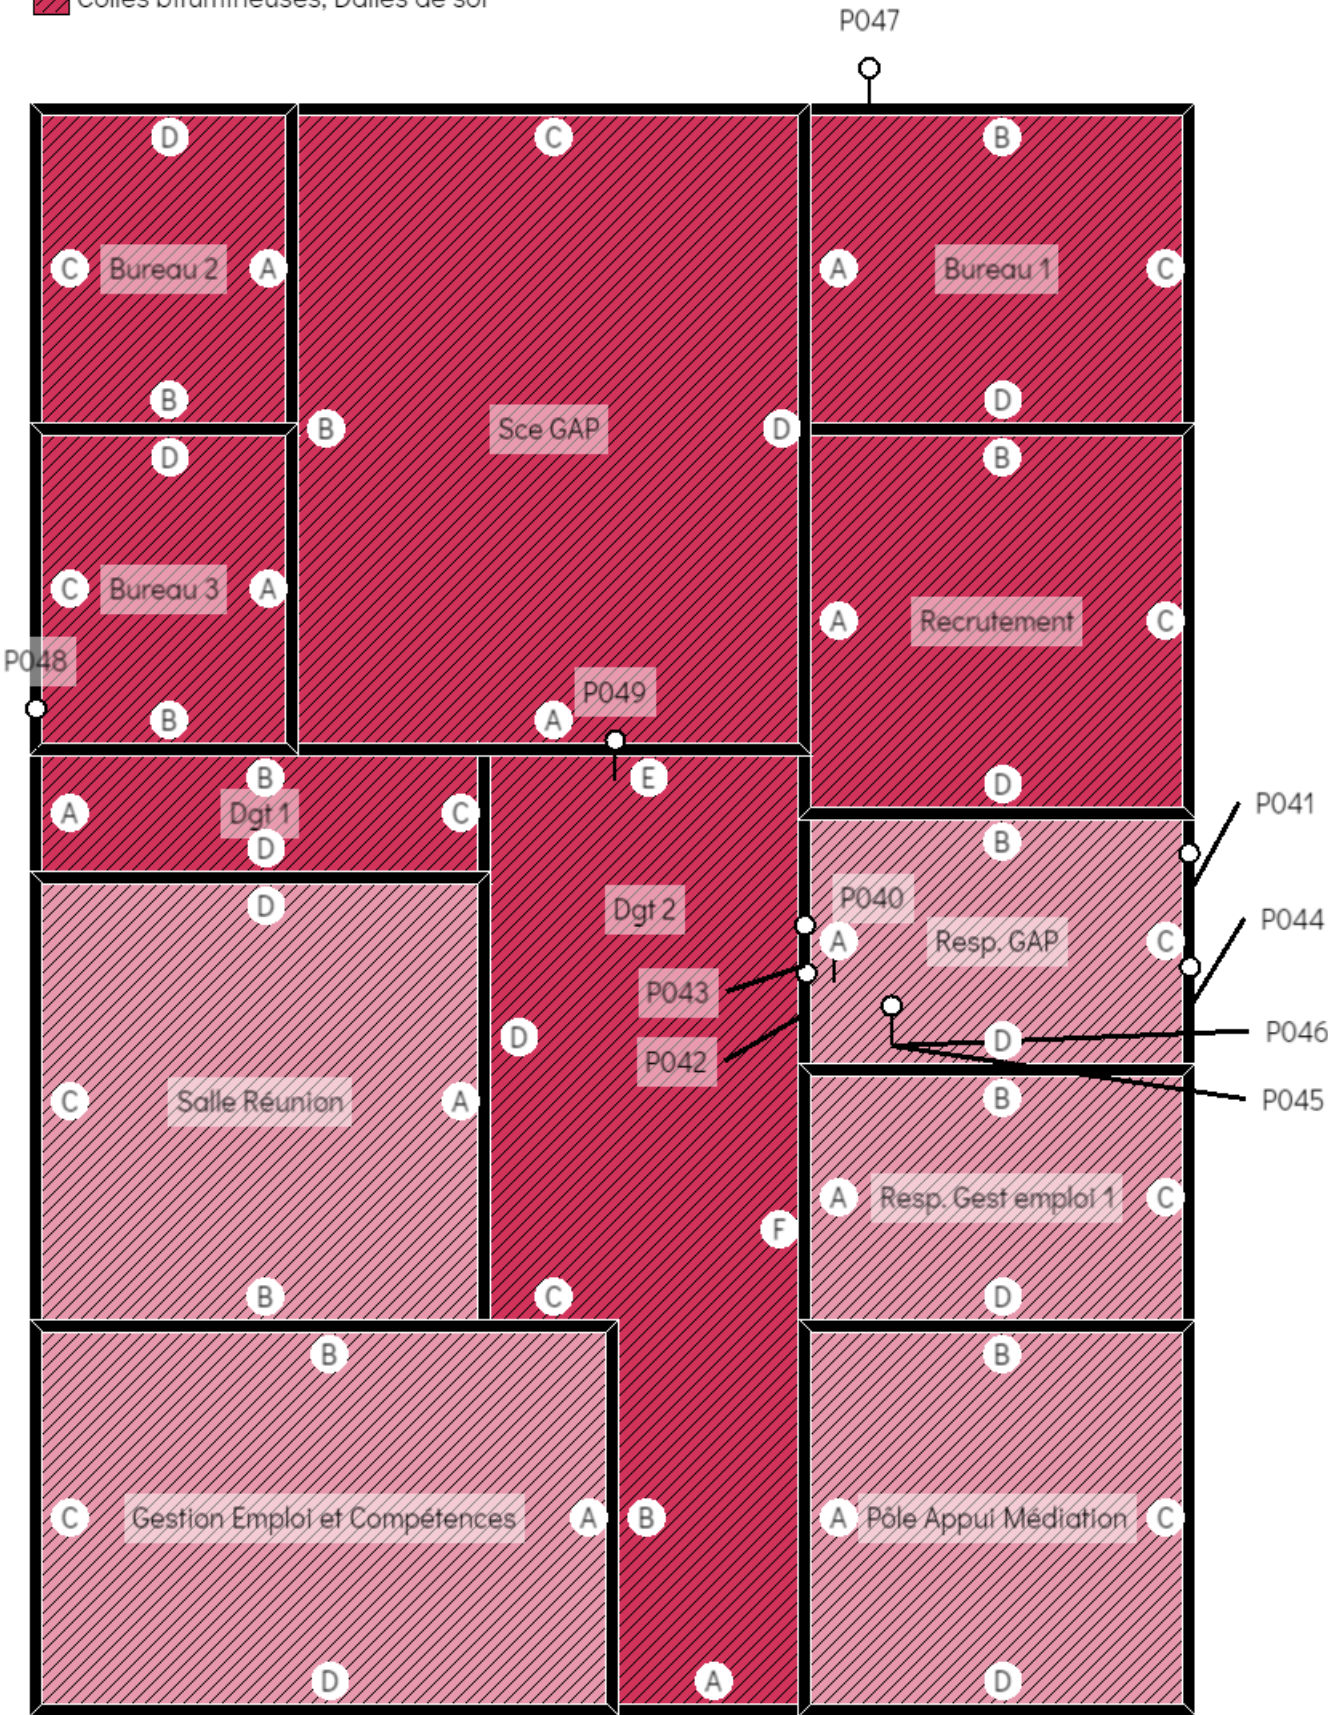


Planche de repérage usuel		34/38
4ème étage / Zone 2		
Référence	AMITRAV-E6032229-2401-V1	Version 2
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

Prélèvements	
P050	Resp DCGDR Sol Colles non bitumineuses
P051	Resp DCGDR Mur D Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre, Toile de verre
P052	Resp DCGDR Mur D Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre, Toile de verre
P053	Resp DCGDR Mur B Peinture, Plâtre, Toile de verre
P054	Resp DCGDR Faux-plafonds Panneaux et plaques
P055	Resp DCGDR Plafond Peinture, Plâtre
P056	Resp DCGDR Isolant cloison Isolants intérieurs fibreux
P057	Dgt 3 Poteau Enduits à base de ciment lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage), Peinture

Légende

 Colles bitumineuses, Dalles de sol  Colles non bitumineuses

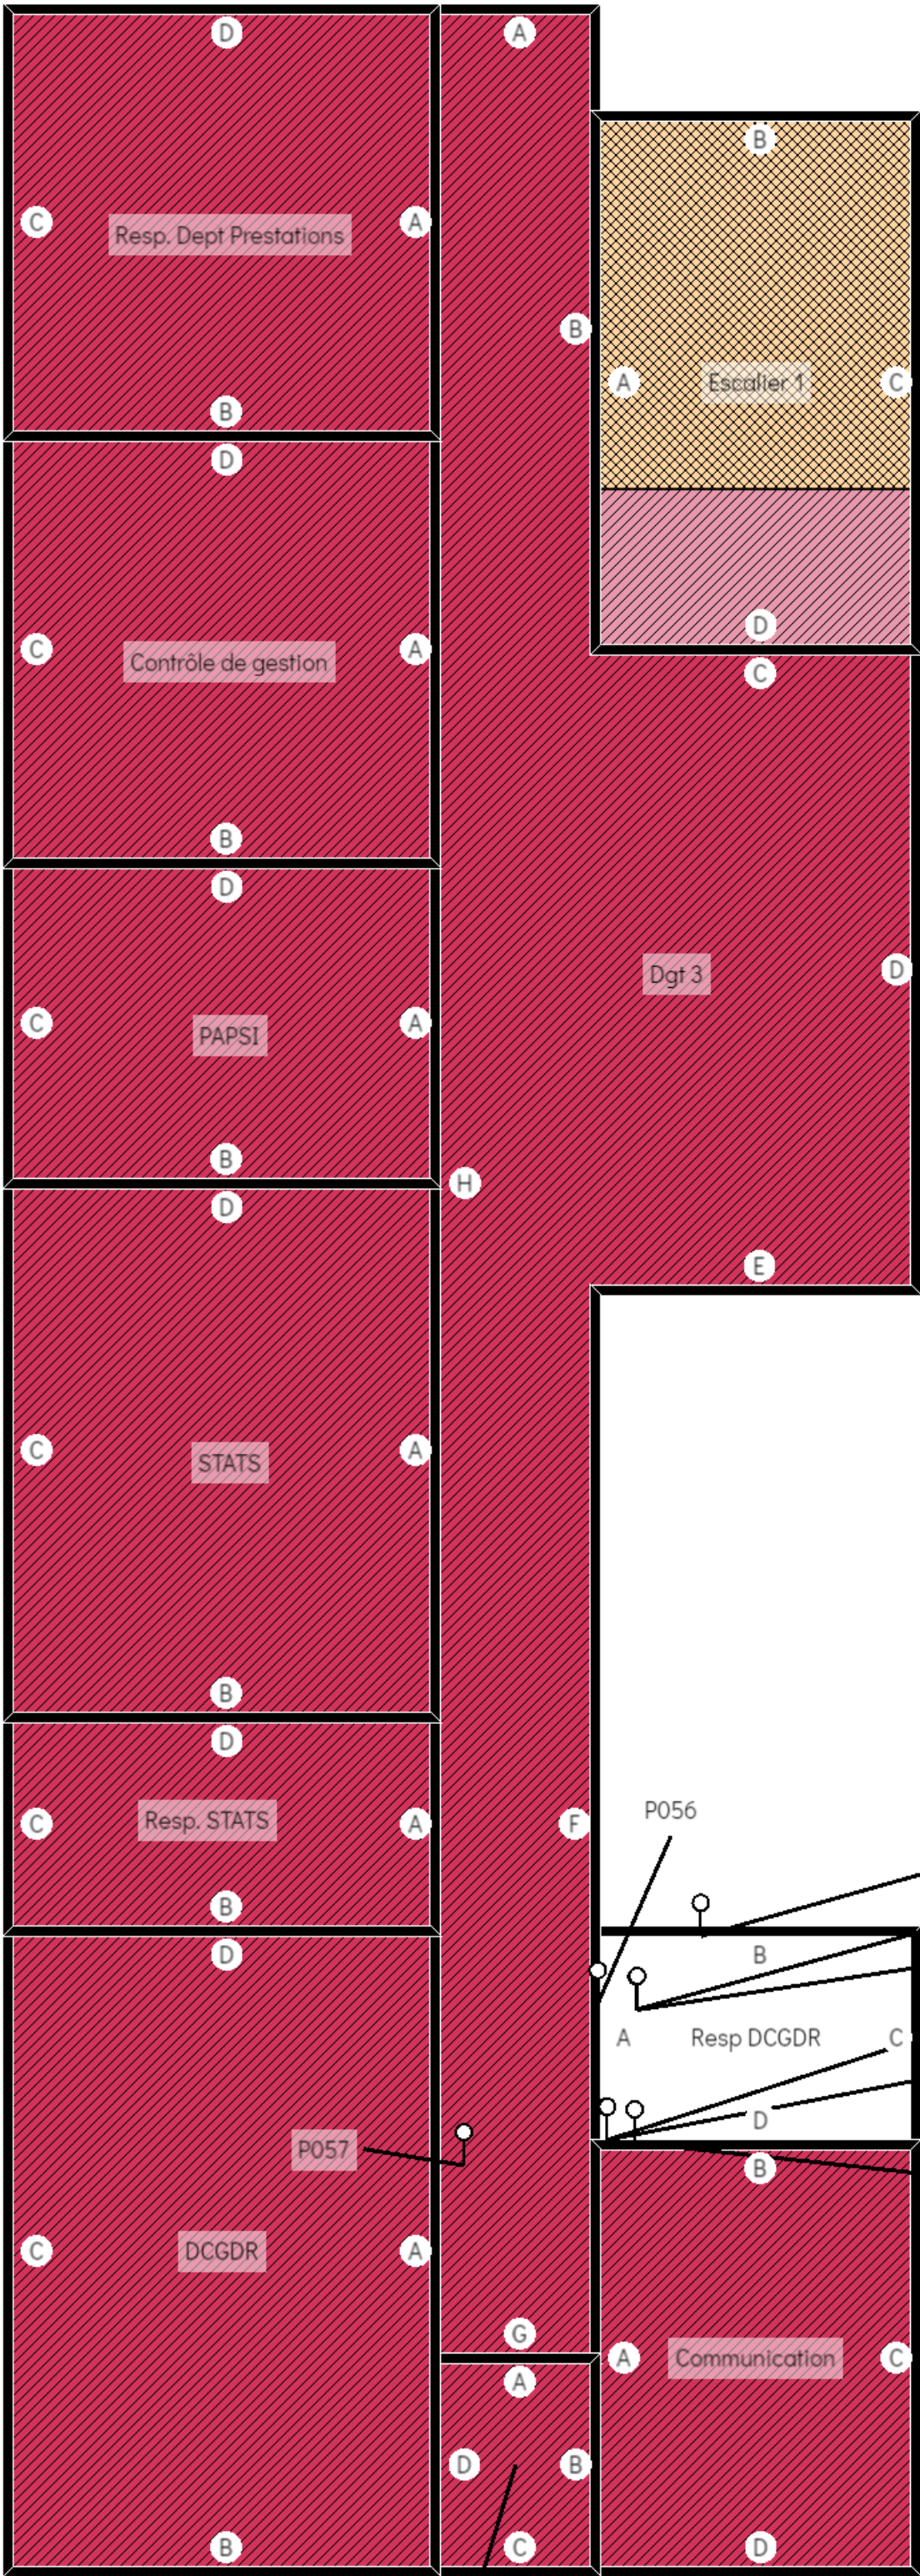

Resp. Comm

Prélèvements
P091 Salle de réunion 1 Sol Colles non bitumineuses
P092 Salle de réunion 1 Mur C Papier peint, Peinture, Plâtre
P093 Salle de réunion 1 Mur A Papier peint, Peinture, Plâtre
P094 Salle de réunion 1 Mur D Bandes calicot, Papier peint, Peinture, Placoplâtre
P095 Salle de réunion 1 Mur D Bandes calicot, Papier peint, Peinture, Placoplâtre
P096 Salle de réunion 1 Plafond menuiserie Peinture, Plâtre
P097 Sous Directrice 1 Faux-plafonds Panneaux et plaques
P098 Dgt 4 Mur D Peinture, Plâtre
P099 Dgt 4 Plafond Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture

Légende

Colles bitumineuses, Dalles de sol

Colles non bitumineuses

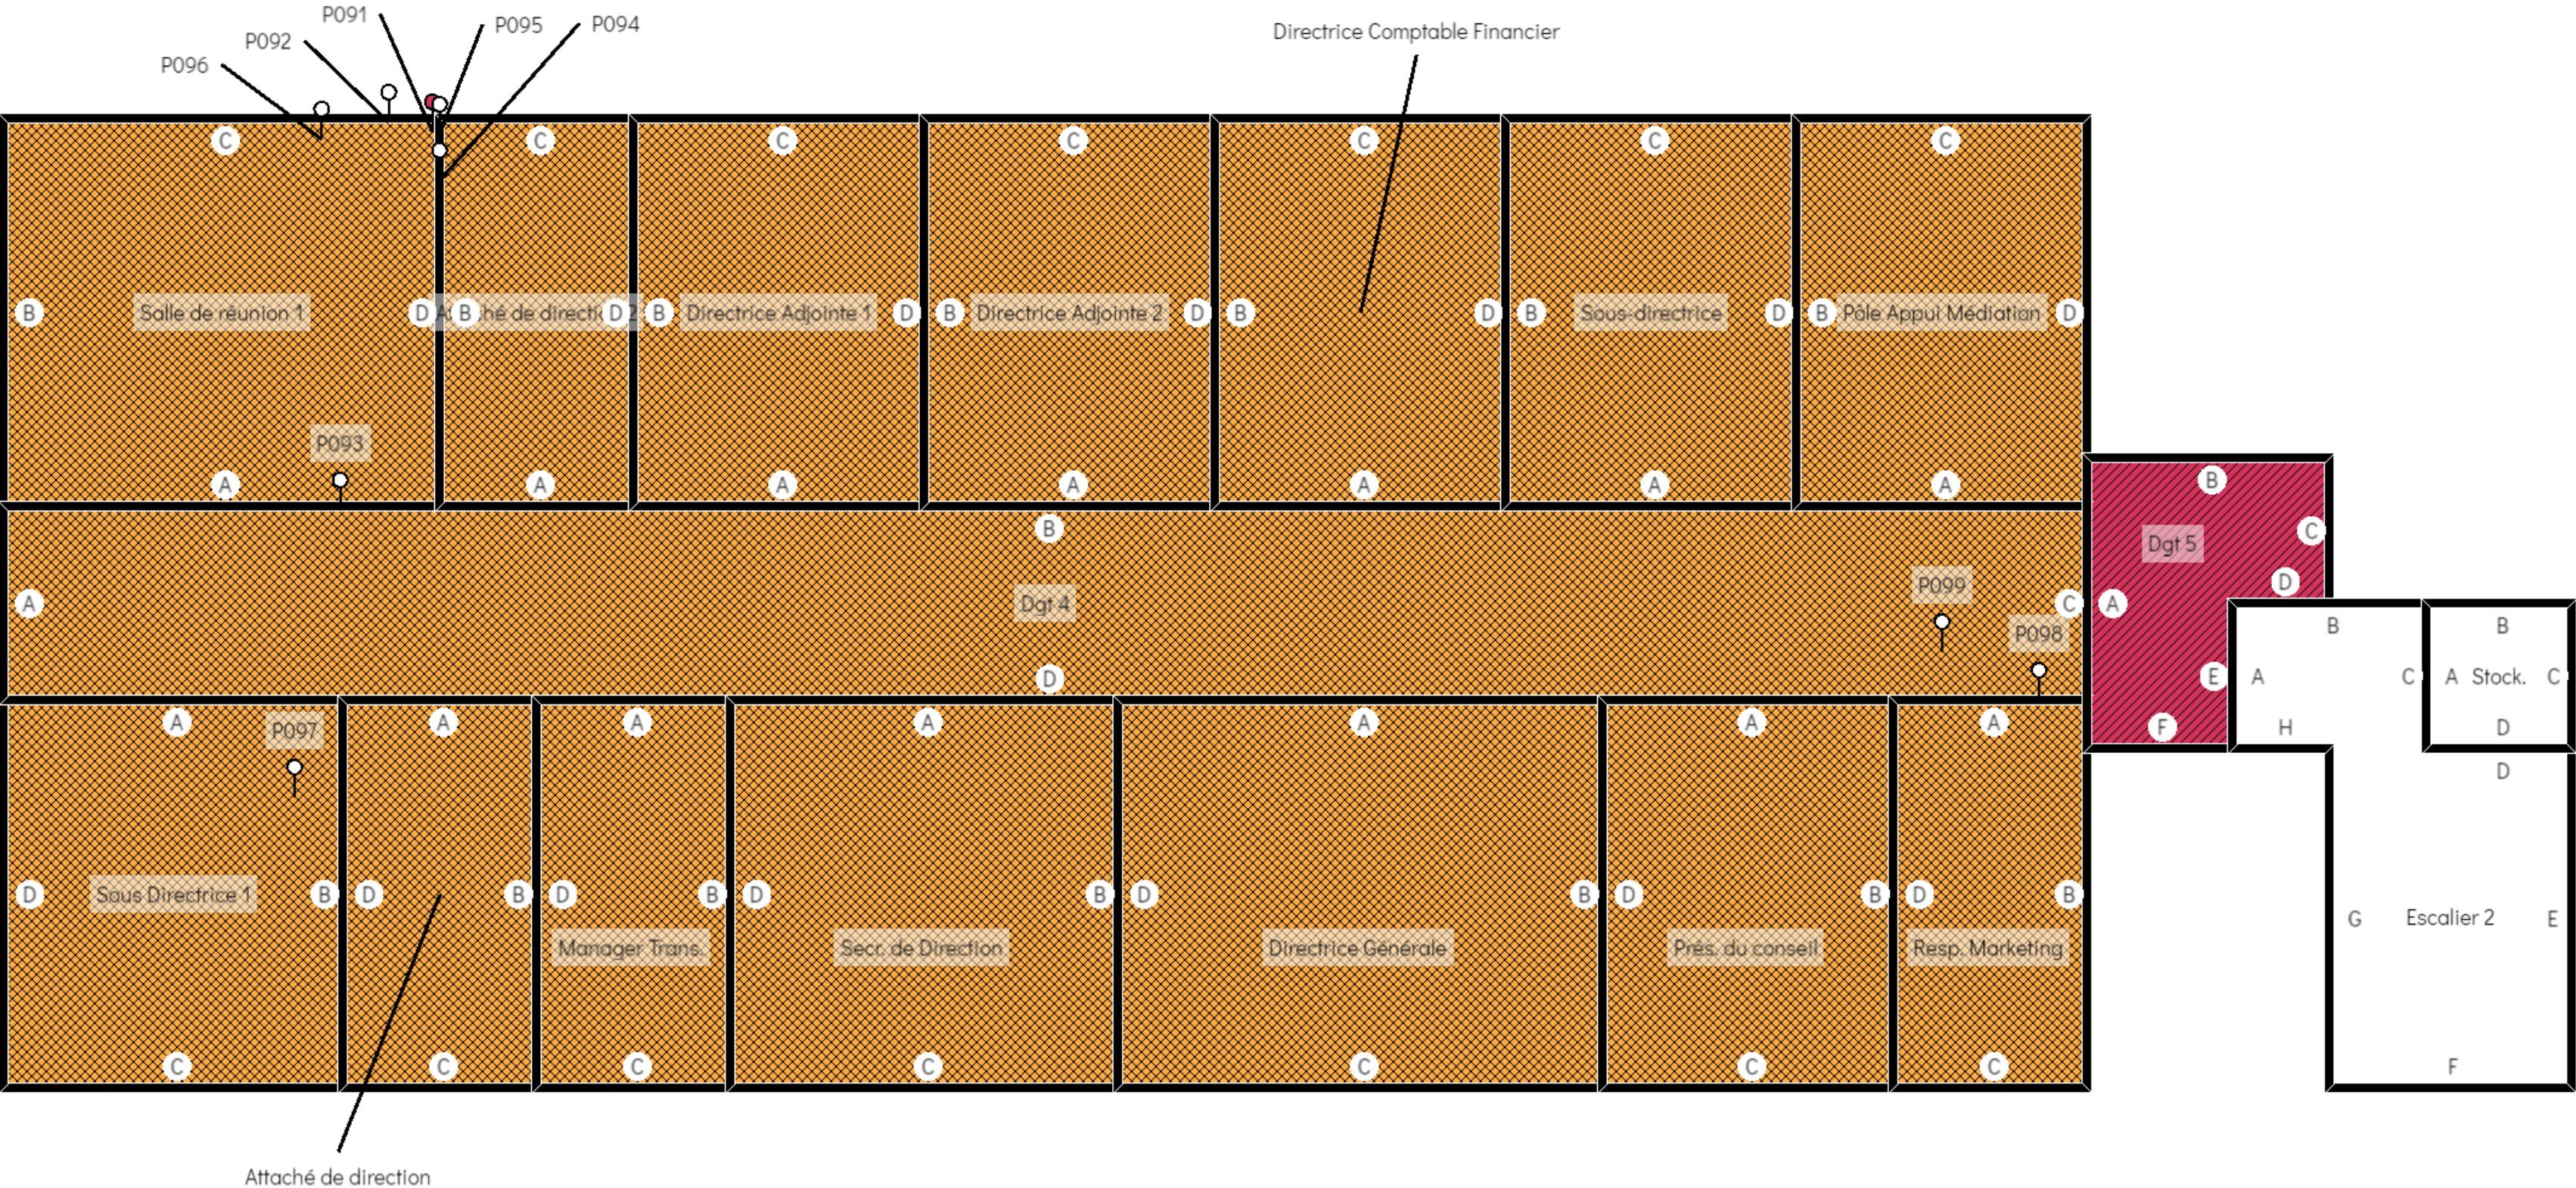


Planche de repérage usuel		36/38
3ème étage / Localisation Zones		
Référence	AMITRAV-E6032229-2401-V1	Version 2
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

Légende

 Non visité/contrôlé


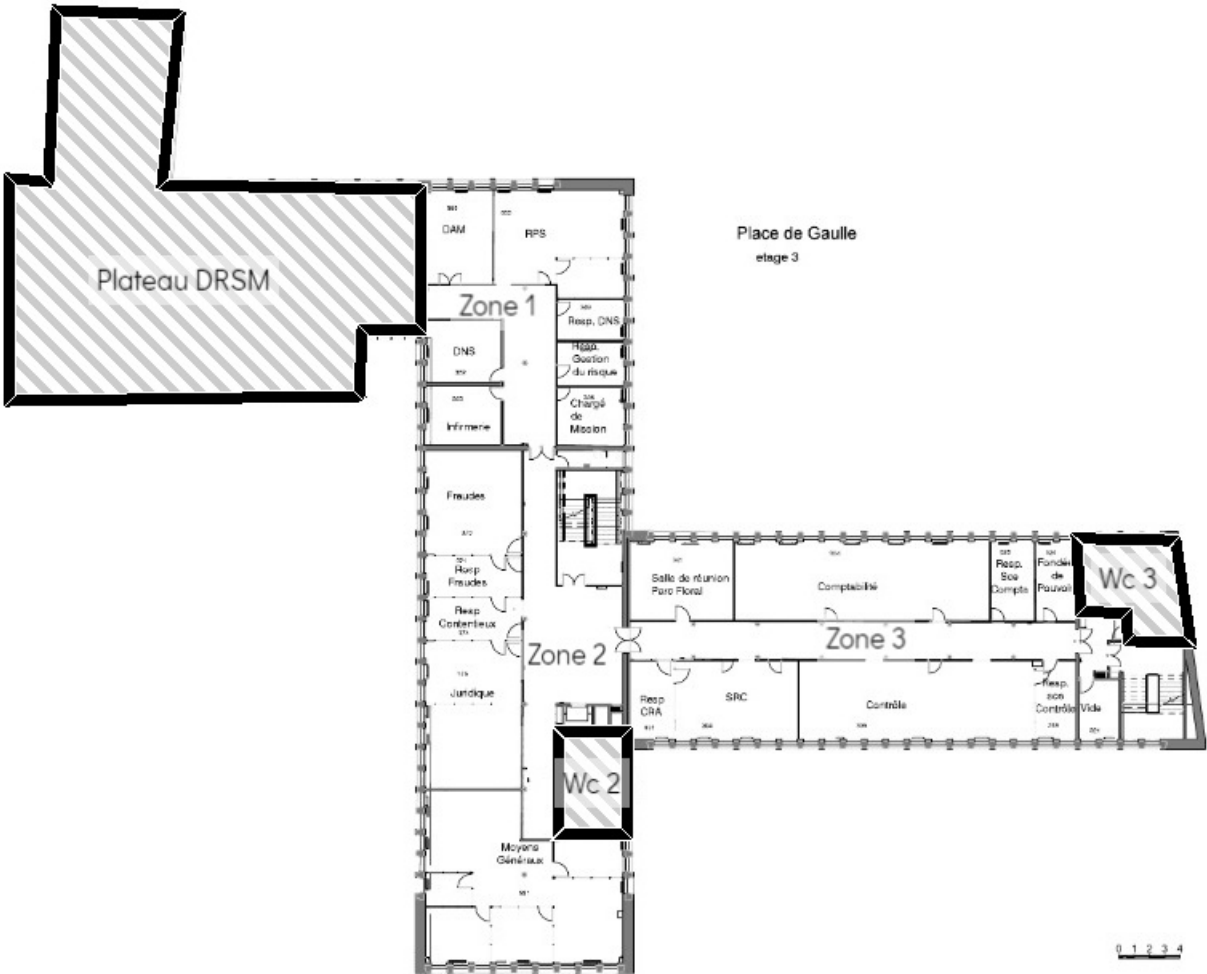


Planche de repérage usuel37/383ème étage / Zone 1		
Référence	AMITRAV-E6032229-2401-V1	Version 2
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

Prélèvements	
P058	DAM Sol Colles bitumineuses, Dalles de sol
P059	DAM Sol Colles bitumineuses, Dalles de sol
P060	DAM Sol Colles bitumineuses, Dalles de sol, Ragréages
P061	DAM Mur C Papier peint, Peinture, Plâtre
P062	DAM Mur D Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre, Toile de verre
P063	DAM Mur D Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre, Toile de verre
P064	DAM Plafond menuiserie Peinture, Plâtre
P065	DAM Fenêtre Joints de mastic de vitrage
P066	Dgt 1 Mur F Peinture, Plâtre
P067	Dgt 1 Poteau Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés, Peinture
P068	Dgt 1 Plafond Enduit de rebouchage

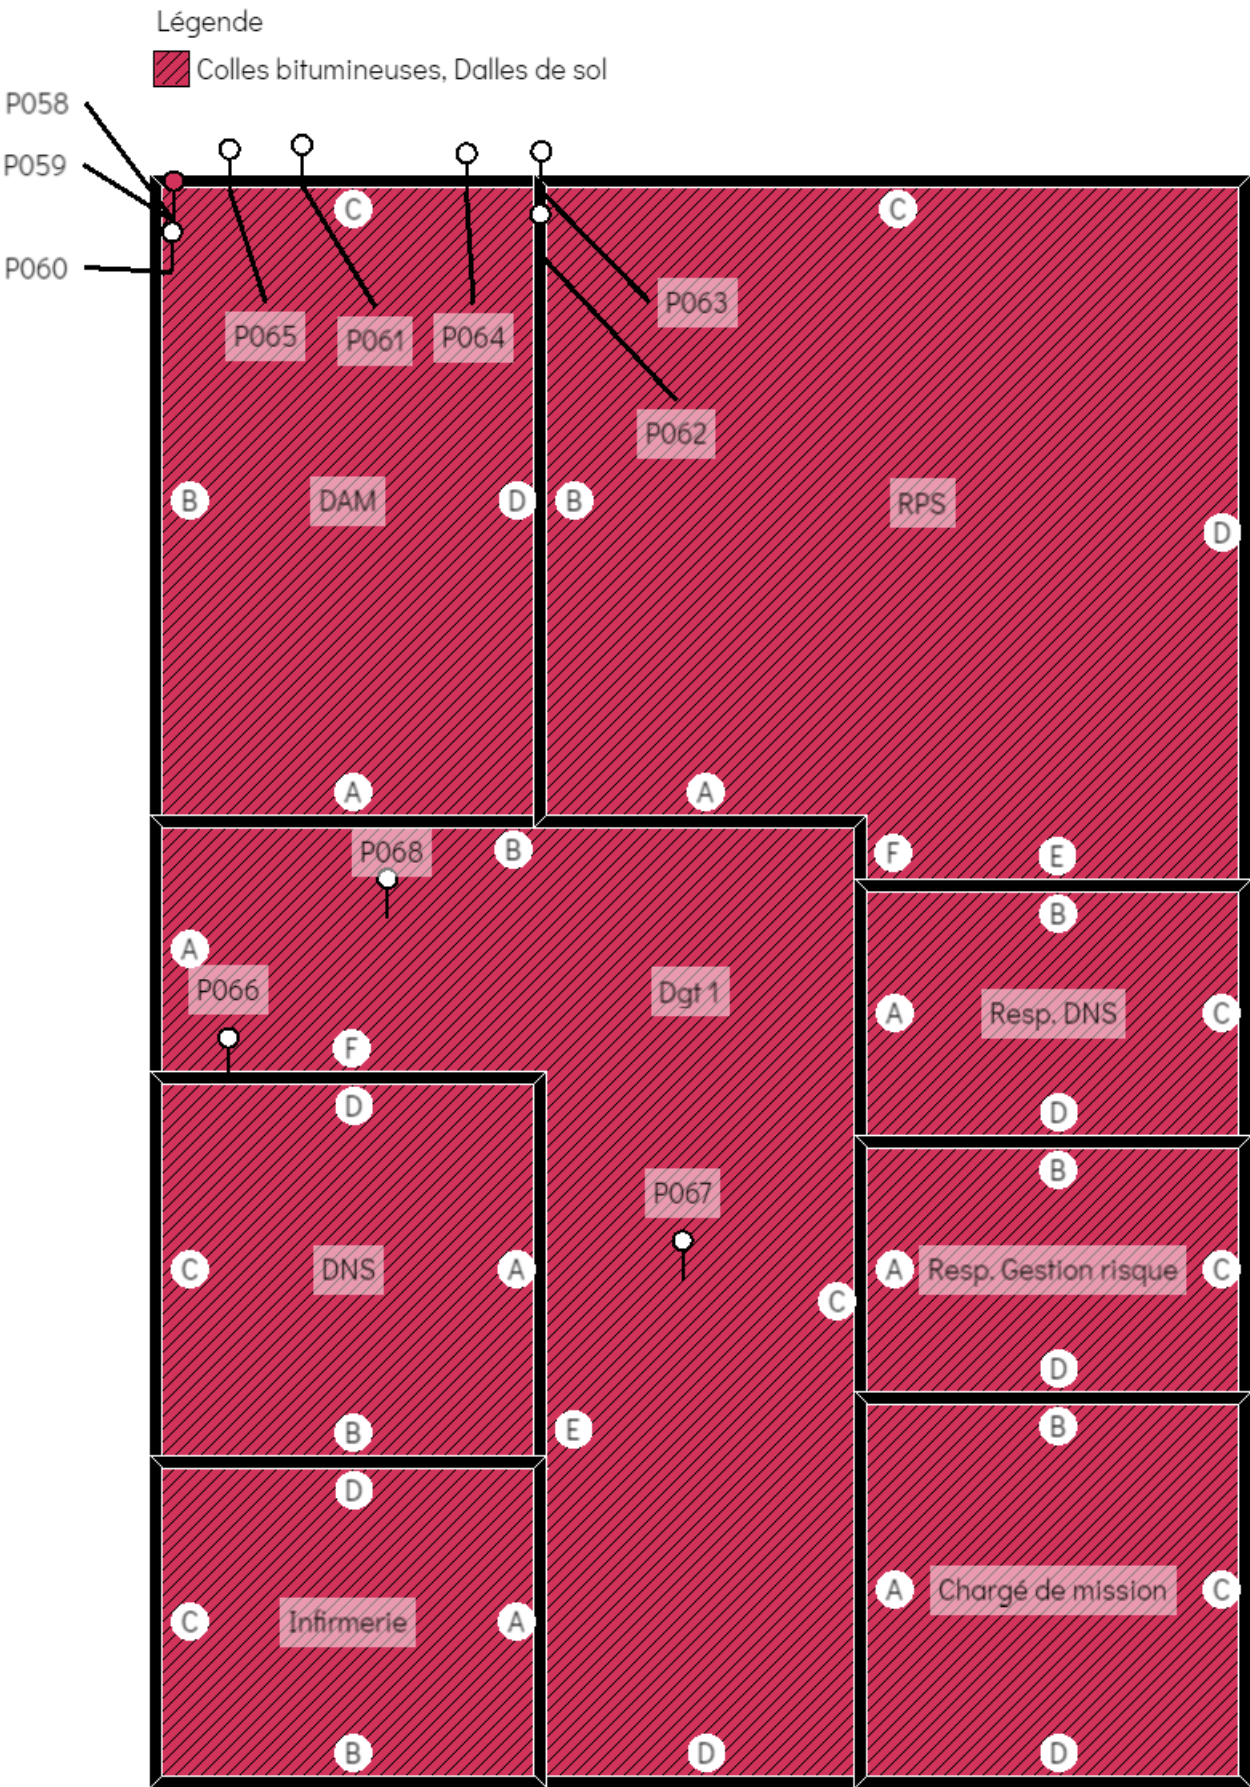

Prélèvements		
P069	Resp Fraudes Mur A	Peinture, Plâtre
P070	Bureau 1 Sol	Colles non bitumineuses
P071	Bureau 1 Mur C	Peinture, Plâtre, Toile de verre
P072	Bureau 1 Mur B	Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre, Toile de verre
P073	Bureau 1 Mur B	Bandes calicot, Peinture, Placoplâtre, Toile de verre
P074	Bureau 1 Plafond menuiserie	Peinture, Plâtre

Légende

- Colles bitumineuses, Dalles de sol
- Colles non bitumineuses

